

제 4 장 남면백석

4.1 시설물 개요

4.2 자료수집 및 분석

4.3 현장조사

4.4 재료시험 측정결과의 분석

4.5 상태평가

4.6 종합평가 및 안전등급

4.7 보수·보강 및 유지관리 방안

4.8 종합결론

제 4 장 남면백석


4.1 시설물 개요

4.1.1 대상 시설물의 개요

본 맨홀은 경기도 양주시 백석읍 방성리 ~ 광적면 우고리 일원에 위치한 시설물로 총 24개소(남면~백석 #1~16, By Pass #1,2 / 남면~백석 #활락 1~6)로 철근 콘크리트 구조물로 시공되어 있으며 본 시설물의 세부내용은 다음과 같다.

구 분	내 용		구 분	내 용		
시설물명	남면 ~ 백석 #1 ~ 16, By Pass 1,2 남면 ~ 백석 #활락 1 ~ 6		시설물 번호	-		
준공년월일	-		관리번호	-		
시설물 위치	경기도 양주시 백석읍 방성리 ~ 광적면 우고리 일원					
시설물종별	-		시설물 구분	전력 맨홀		
설계하중	-		관리주체	한국전력 경기북부 본부		
구조형식	철근콘크리트 BOX		배수형식	집수+강재배수		
기타사항	-					
제원	맨홀명	L(m)	W(m)	H(m)	준공년도	비고
	By Pass 1	-	-	-	2018	차도
	By Pass 2	-	-	-	2018	나대지
	남면 ~ 백석#1	14.77	2.80	3.82	2018	논, 밭
	남면 ~ 백석#2	14.80	2.85	3.65	2018	보도
	남면 ~ 백석#3	14.82	2.80	3.62	2018	도로
	남면 ~ 백석#4	11.20	6.50	2.82	2018	나대지
	남면 ~ 백석#5	14.86	2.81	3.62	2018	차도
	남면 ~ 백석#6	14.81	2.80	3.61	2018	차도
	남면 ~ 백석#7	14.79	2.80	3.81	2018	차도
	남면 ~ 백석#8	14.80	2.81	3.61	2018	차도
	남면 ~ 백석#9	14.81	2.77	3.71	2018	차도
	남면 ~ 백석#10	14.79	2.81	3.80	2018	차도
	남면 ~ 백석#11	14.83	2.79	3.77	2018	보도
	남면 ~ 백석#12	14.77	3.80	3.78	2018	보도
	남면 ~ 백석#13	14.81	2.78	3.77	2018	차도
	남면 ~ 백석#14	14.70	2.78	3.72	2018	보도
	남면 ~ 백석#15	14.80	2.81	3.69	2018	보도
	남면 ~ 백석#16	14.81	2.81	3.81	2018	보도
	활락 #1	-	-	-	2018	보도
	활락 #2	-	-	-	2018	차도
	활락 #3	-	-	-	2018	보도
	활락 #4	-	-	-	2018	보도
	활락 #5	-	-	-	2018	보도
	활락 #6	-	-	-	2018	나대지

4.1.2 위치도

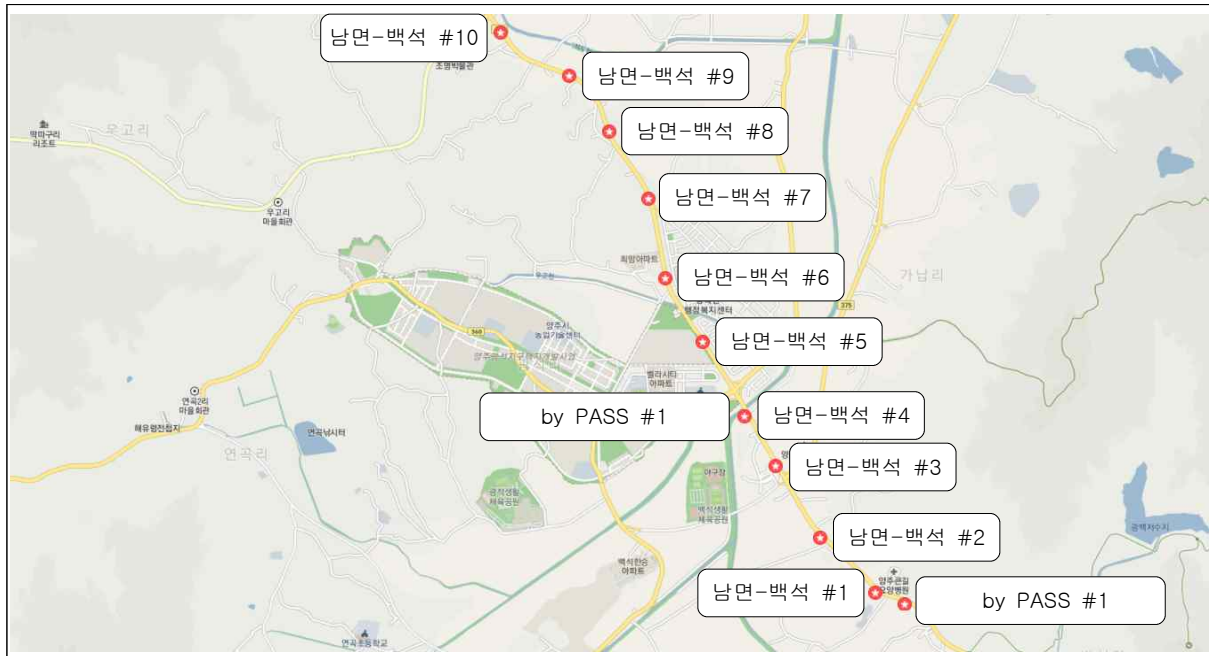

4.1.3 대상 시설물의 전경

			
내용	맨홀 외부 전경	내용	맨홀 내부 전경
			
내용	맨홀 조사 전경	내용	출입전 산소 농도 측정

4.2 자료수집 및 분석

4.2.1 설계도서 등의 보존

시설물의 준공도서로서 종·평면도, 단면도, 구조물도, 시공상세도, 구조계산서, 수리·수문계산서, 공사시방서 등 시설물의 유지관리에 필요한 도서 등 가설당시의 모든 설계도서와 준공 이후의 점검이나 진단보고서 및 이력, 보수·보강 공사 이력 및 내역 등 유지관리 자료를 보존하는 것이 가장 중요하다. 본 대상구조물의 관련자료 수집내용 및 설계도 확인은 다음과 같다.

【표 4.1】 자료수집 항목 및 검토

항 목 및 검 토	
설계도서	1) 공통 - 준공내역서, 공사시방서 【미보유】 - 각종계산서 【미보유】 - 토질 및 지반조사 보고서 【미보유】 - 기타 특이사항 보고서 【미보유】
	2) 설계도면 - 위치도, 평면도, 단면도(중·횡), 구조물도, 철근배근도 등 【미보유】
시설물관리대장	- 기본현황, 상세제원, 유지관리 이력 【미보유】
시공관련자료	1) 시공관련 자료 - 사진(주요공종 사진 등) 【미보유】 - 기타(시설물 부재의 상세도면, 주요 설계변경 내역 등) 【미보유】 2) 품질관리 관련자료 - 재료증명서, 품질시험기록 【미보유】 - 관리 및 선정시험 기록 등 각종시험 기록 【미보유】 - 시설물의 주요 구조부위에 대한 계측 관련자료 【미보유】 3) 사고기록 - 사고날짜, 장소, 경위 등 【미보유】 4) 운영기록 - 준공일로부터 현재까지의 전반적인 운영상황을 기록한 자료 【미보유】
안전점검 및 정밀안전점검자료	1) 공통 - 사용제한 사항 【보유: 2021 점검보고서】 - 부대시설물 【보유: 2021 점검보고서】 - 환경조건(구조물의 내구성과 안전에 영향을 주는 조건) 【보유: 2021 점검보고서】 2) 시설물별 특이사항 - 시설물 형식, 하부형태 및 기초상태, 통행제한 상태 등 【일부보유】
보수·보강 공사자료	1) 보수·보강의 경위 【일부보유】 2) 보수·보강 적용공법 및 적용범위 【일부보유】 3) 보수·보강 기간 및 시행자(감독, 시공자) 등 【일부보유】

가. 검토결과

- 1) 관련자료 보유여부 및 내용을 검토한 결과, 설계도서(도면), 시공자료 등은 보유하고 있지 않은 것으로 확인되었다.
- 2) 향후 점검자료 및 보수 또는 보강 등이 이루어질 경우에는 도면 복원화를 권고하며, 관련자료의 비치 및 보존을 통한 시설물의 유지관리가 이루어지도록 하여야 한다.

4.2.2 설계 및 시공검토 사항

가. 개요

관련자료를 검토하여 기본적인 시공사항, 설계조건을 파악하였다.

나. 설계도면

본 송전맨홀에 대한 설계도는 미보유하고 있으며, 유지관리용 일반도 등을 통한 간단한 제원, 형태 등을 파악할 수 있는 것으로 분석되었다.

다. 지반조사

지반조사에 대한 사항은 지반보고서 미보유로 확인이 불가능한 것으로 검토되었다.

라. 구조검토

구조검토에 대한 사항은 구조계산서 미보유로 확인이 불가능한 것으로 분석되었다.

4.2.3 기 실시한 점검 및 진단 이력

【표 4.2】 기 실시한 점검 및 진단현황

번호	점검/ 진단명	점검/ 진단기간	점검/ 진단기관	주요점검 / 진단 결과	안전 등급	비고
1	정밀 안전 점검	2021.04.05 ~ 2021.05.28	반석안전주식 회사	- 금회 외관조사결과 구조적 안전성을 저해할 만한 심각한 결함이나 손상은 발생되지 않았으나, 일부 시설물에 발생한 손상별 적절한 보수가 필요한 상태이다. - 본 지구의 시설물에 대한 종합평가 결과를 토대로 안전등급을 산정하면 「A(우수)」로 평가되었으며, 발생한 손상에 대해서는 보고서에서 제시한“보수·보강 및 유지관리 방안”에 따라 보수를 실시하고, 효율적인 유지관리를 실시한다면 구조물의 안전성과 사용성 확보를 기대할 수 있을 것으로 판단된다.	A	

상태평가 결과 및 보수·보강			
맨홀명	평가 결과	결함종류	보수·보강(안)
By Pass 1	a	상태양호	-
By Pass 2	a	상태양호	-
남면~백석#1	a	균열부 백태	표면보수
		백태	표면보수
남면~백석#2	a	관로구 누수	지속관찰
		백태	지속관찰
남면~백석#3	a	아스콘 망상균열	소파보수
남면~백석#4	a	상태양호	-
남면~백석#5	a	상태양호	-
남면~백석#6	a	균열부 백태	표면보수
		백태	표면보수

상태평가 결과 및 보수·보강			
맨홀명	평가 결과	결함종류	보수·보강(안)
남면~백석#7	a	관로구 누수	지속관찰
		백태	지속관찰
남면~백석#8	a	아스콘 망상균열	소파보수
남면~백석#9	a	아스콘 망상균열	소파보수
남면~백석#10	a	아스콘 균열	지속관찰
		아스콘 망상균열	소파보수
남면~백석#11	a	관로구 누수	지속관찰
		백태	지속관찰
남면~백석#12	a	균열부 백태	표면보수
남면~백석#13	a	백태	지속관찰
남면~백석#14	a	백태	지속관찰
남면~백석#15	a	백태	지속관찰
남면~백석#16	a	백태	지속관찰
활락1	a	관로구 누수	지속관찰
활락2	a	관로구 누수	지속관찰
활락3	a	상태양호	-
활락4	a	관로구 누수	지속관찰
활락5	a	관로구 누수	지속관찰
활락6	a	상태양호	-

4.2.4 보수·보강 이력 검토

【표 4.3】 보수·보강이력

공사기간	공사구분	보수, 보강 부위	설계자	시공자
		공사내역	공사비(천원)	책임기술자
-	-	-	-	-

4.2.5 기타 관련자료

- 해당사항 없음

4.2.6 관련자료 검토 결과

본 과업의 효율적인 용역 수행을 위하여 건설관련(준공도면) 및 유지관리 자료 (기 점검자료)를 일부 입수하였으며, 수집 자료를 검토, 분석하여 시설물의 현황을 파악하고 정밀안전점검 과업의 방향 및 기초자료로 활용함.

4.3 현장조사 및 시험

4.3.1 남면~백석 by PASS #1

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 준공년도(2018년)에 시공되었으며, 차도 에 위치하여 있다.



[사진 4.1] 남면~백석 by PASS#1 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 관로구누수가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	관로구	관로구누수	EA	3	3	

			
내용	관로구	내용	관로구
	관로구누수		관로구누수

【사진 4.2】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	맨홀 외부 상태양호	내용	맨홀 외부 상태양호

【사진 4.3】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 관로구누수가 조사되었으며, 이는 시공 미흡 & 장기공용에 따른 상부 차량 하중에 의한 관로구손상 등에 의한 것으로 보이며, 점검시 지하수의 유입이 심

각한 수준임으로 관로구보수를 필히 실시하여 맨홀 내부 콘크리트의 내구성 저하를 방지 하는 것이 필요해 보인다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

- 해당없음 -

			
내용	받침대 상태양호	내용	지지대 상태양호

【사진 4.4】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
내부	관로구누수	EA	-	3	▲ 3	관로구보수	

4.3.2 남면~백석 by PASS #2

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 준공년도(2018년)에 시공되었으며, 나대지에 위치하여 있다.



[사진 4.5] 남면~백석 by PASS#2 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	내부전경	내용	상부슬래브
	상태양호		상태양호

【사진 4.6】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	맨홀 내,외부 뚜껑 상태양호	내용	안전사다리 상태양호

【사진 4.7】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 내,외부 모두 주요한 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-



【사진 4.8】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
	상태양호						

4.3.3 남면~백석 #1

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=14.77(m) W=2.8(m), H=3.82(m) 준공년도(2018년)이며 나대지에 위치하여 있다.




[사진 4.9] 남면~백석#1 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 균열부백태, 백태, 보수부균열부 백태, 보수부백태 가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	벽체	백태	m²	5	0.58	
		보수부백태	m²	1	0.12	
		균열부백태	m	8	3.5	
		보수부균열부백태	m	1	0.3	

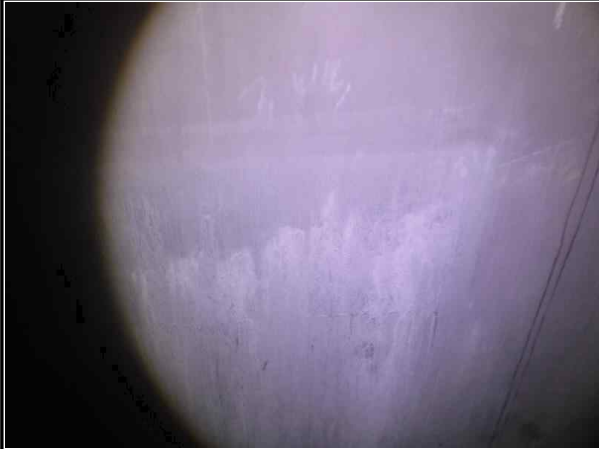			
내용	벽체부 보수부백태	내용	벽체부 백태
			
내용	벽체부 보수부균열부백태	내용	벽체부 균열부백태

【사진 4.10】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				



【사진 4.11】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 균열부백태, 백태, 보수부균열부백태, 보수부백태 등이 조사되었다. 균열부백태 및 백태 손상은 시공 초기 콘크리트 타설 후 양생 과정에서 발생한 수화열 및 거푸집 제거 후 발생한 건조 수축등에 의해 발생한 손상부에 맨홀 내부에 수분접촉에 의하여 발생한 것으로 사료되며 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-




【사진 4.12】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감		검토의견	비고
내부	균열부백태	m	4.11	3.5	▼	0.61	일상보수	
	백태	m ²	1.07	0.58	▼	0.49	일상보수	
	보수부균열부백태	m	-	0.3	▲	0.3	표면보수	
	보수부백태	m ²	-	0.12	▲	0.12	표면보수	
외부	상태양호							

4.3.4 남면~백석 #2

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=14.8(m), W=2.85(m), H=3.65(m) 준공년도(2018년)이며 보도에 위치하여 있다.

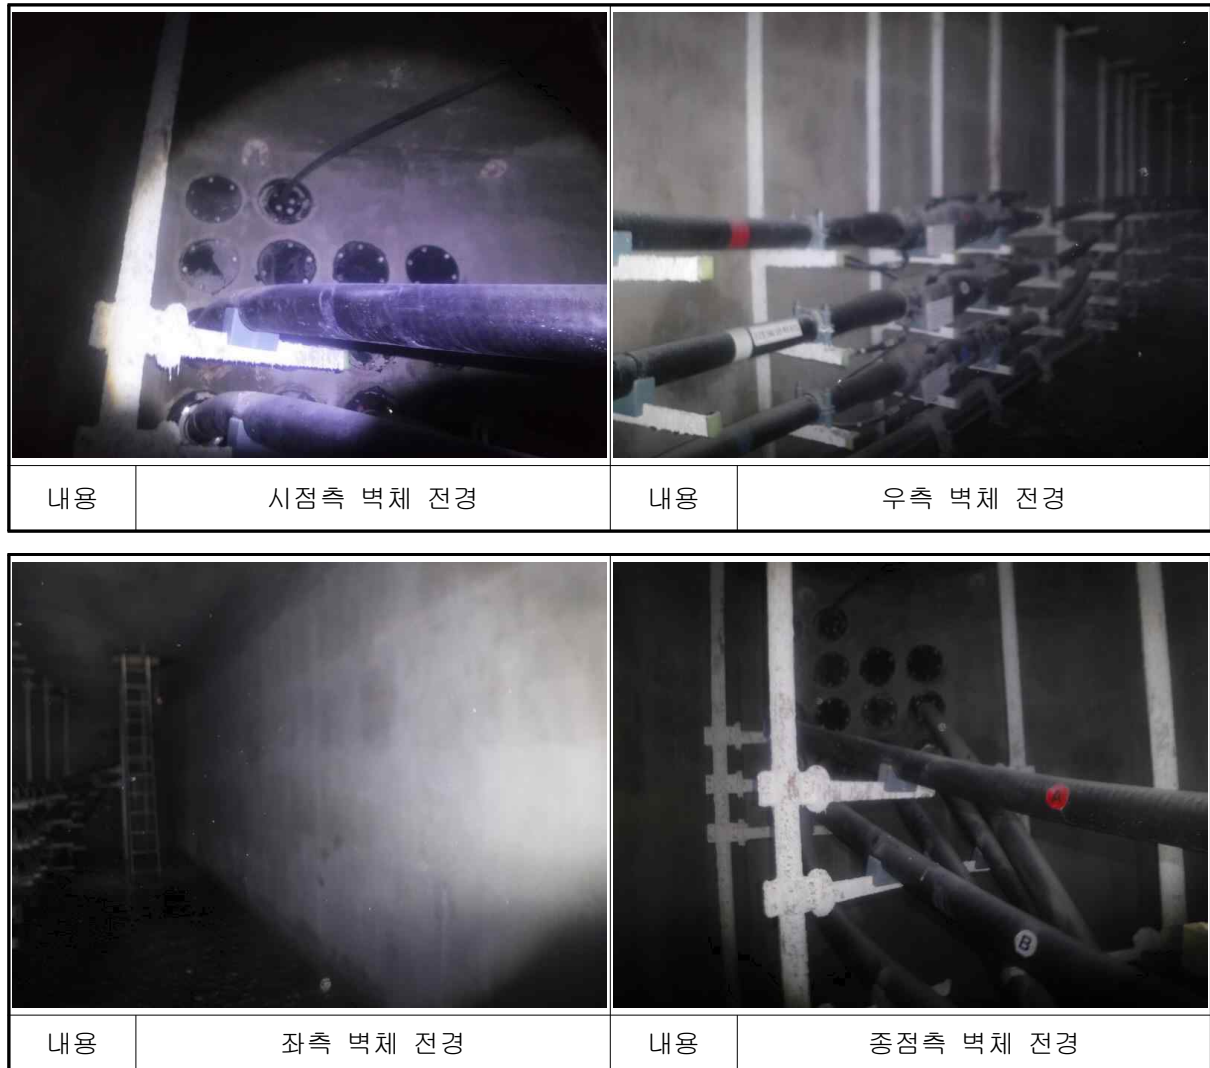

[사진 4.13] 남면~백석#2 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 관로구누수, 백태가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	관로구	관로구누수	EA	1	1	
	벽체	백태	m²	0.92	0.92	



【사진 4.14】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 안전사다리에 앵커볼트가 4개소 미설치되어 있는 것으로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
외부	안전사다리	앵커볼트 미설치	EA	4	4	



【사진 4.15】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 내부에서 관로구누수, 백태가 발생하였으며, 외부에서 앵커볼트 미설치가 조사되었다. 관로구누수는 시공 미흡 & 장기공용에 따른 상부 차량 하중에 의한 관

로구손상 등에 의한 것으로 보이며, 점검시 지하수의 유입으로 지지대에 다수의 백태 및 부식등이 조사되었으므로 관로구보수를 필히 실시하여 맨홀 내부 콘크리트의 내구성 저하를 방지 및 관로 지지대를 보호하는 것이 필요해 보인다.

백태는 관로구누수로 인하여 지속적으로 흘러내린 지하수에 의하여 발생 된 것임으로 관로구를 보수 후 표면보수를 실시하여 콘크리트 내구성 저하를 방지하는 것이 필요해 보인다.

안전사다리 앵커볼트 미설치의 경우 시공 초기 미설치 된 것으로 보이며 점검 및 청소 등의 출입자들의 안전을 위해 재설치가 요망된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 관로구누수 부위에서 흘러들어오는 석회질의 지하수에 의하여 상당수 백태 및 그에 따른 철근부식이 이미 진행된 상태로서 장기공용시 부식에 의하여 지지력이 약해져 탈락 될 위험이 있으므로 관로구누수를 필히 보수해야 할 것으로 판단된다, 볼트결속 및 용접상태는 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-



【사진 4.16】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회차물량	금회차물량	증감	검토의견	비고
내부	관로구누수	EA	1	1	-	관로구보수	
	백태	m ²	0.92	0.92	-	표면보수	
외부	앵커볼트미설치	EA	-	4	▲	4	재설치

4.3.5 남면~백석 #3

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=14.82(m) W=2.80(m), H=3.62(m) 준공년도(2018년)이며 도로에 위치하여 있다.



[사진 4.17] 남면~백석#3 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	벽체부 상태양호	내용	상부슬래브 상태양호


【사진 4.18】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 아스콘망상균열이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
외부	포장	아스콘망상균열	m ²	1	1.04	

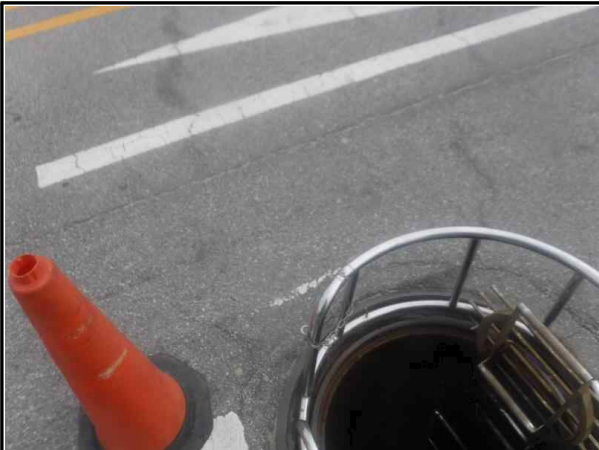			
내용	포장부 아스콘망상균열	내용	맨홀 내,외부 뚜껑 상태양호

【사진 4.19】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과


금회 조사 결과, 아스콘망상균열이 조사되었으며, 이는 재질열화 및 손상부의 특성상 주행차량 충격하중에 의해 발생된 것으로 판단되며 손상정도가 경미하여 차량 주행성능에 지장이 없으므로 지속적인 관찰이 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-

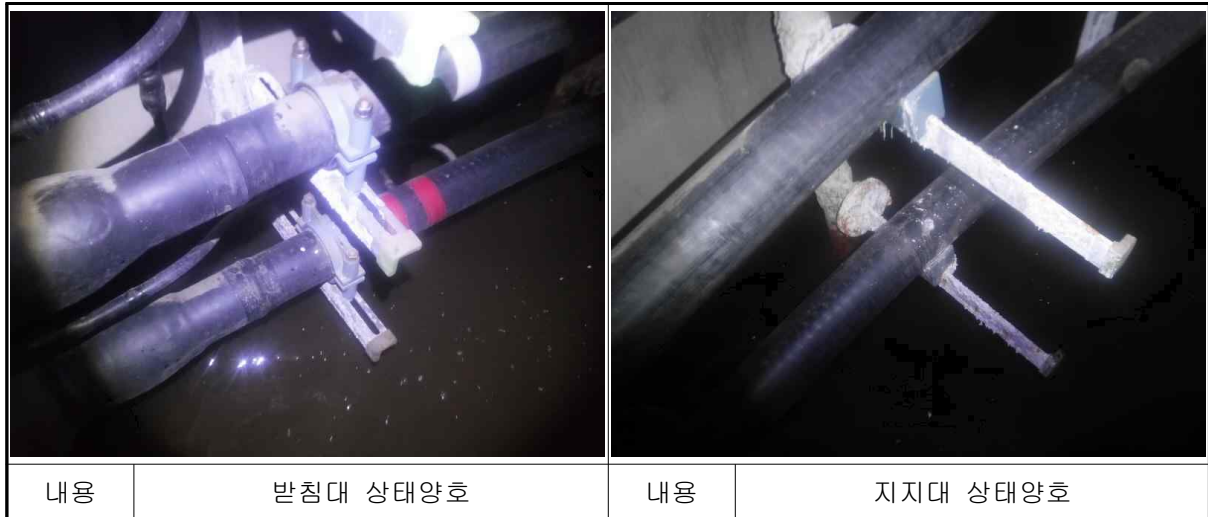

【사진 4.20】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
내부	상태양호						
외부	아스콘망상균열	m ²	1.04	1.04	-	주의관찰	

4.3.6 남면~백석 #4

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=11.2(m) W=6.50(m), H=2.82(m) 준공년도(2018년)이며 나대지에 위치하여 있다.




[사진 4.21] 남면~백석#4 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 균열부백태, 백태가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	벽체	균열부백태	m	2	1.4	
		백태	m ²	2	0.38	

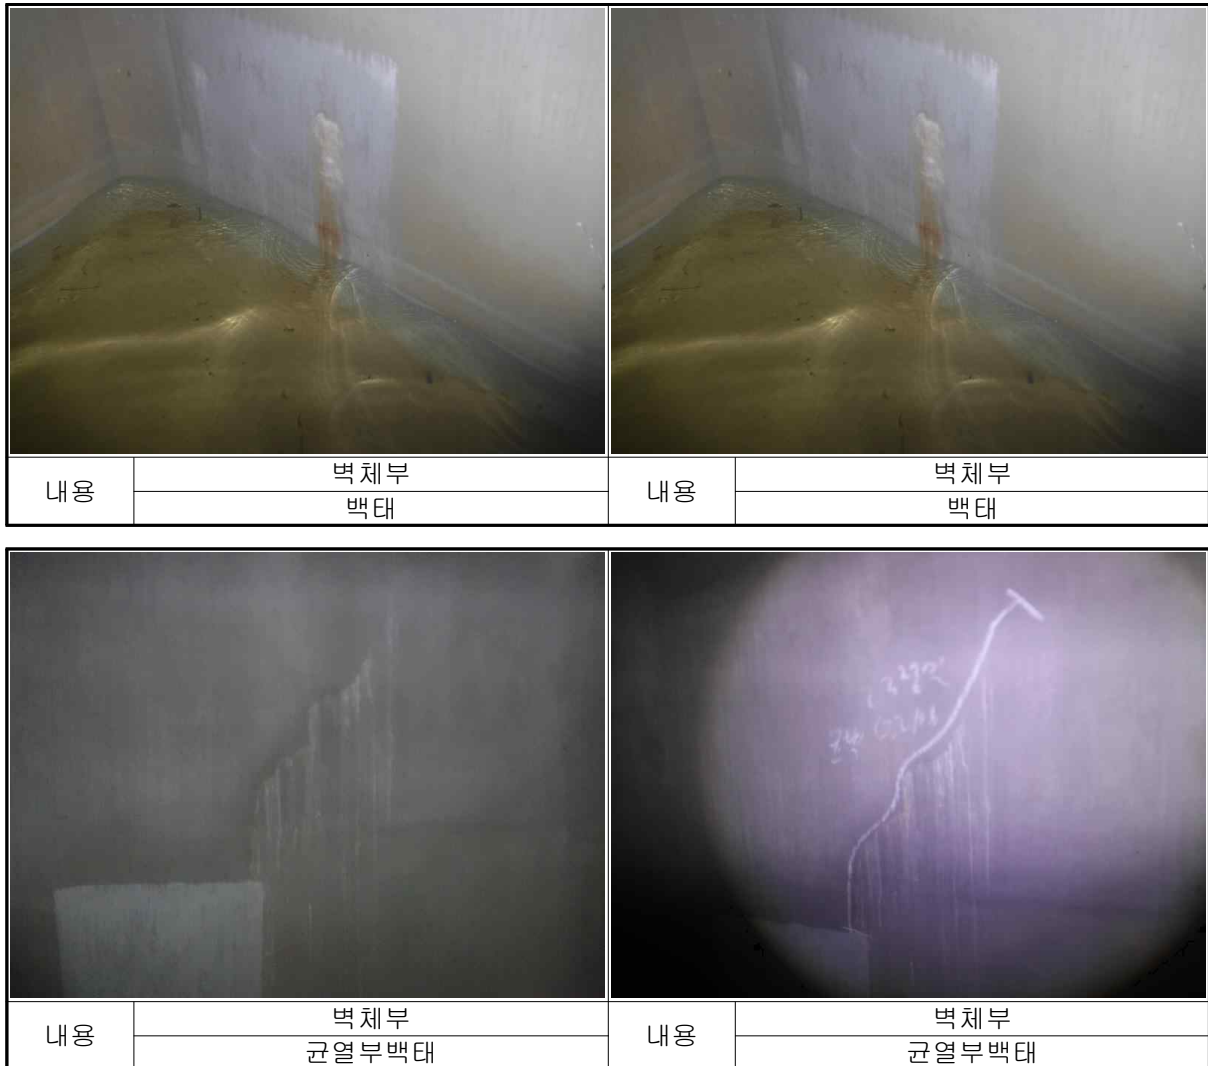

【사진 4.22】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				



【사진 4.23】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 균열부백태, 백태가 조사되었으며, 균열부백태 및 백태 손상은 시공 초기 콘크리트 타설 후 양생 과정에서 발생한 수화열 및 거푸집 제거 후 발생한 건조 수축등에 의해 발생한 손상부에 맨홀 내부에 수분접촉에 의하여 발생한 것으로 사료되며 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-

			
내용	받침대 상태양호	내용	지지대 상태양호


【사진 4.24】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감		검토의견	비고
내부	균열부백태	m	-	1.4	▲	1.4	표면보수	
	백태	m²	-	0.38	▲	0.38	표면보수	
외부	상태양호							

4.3.7 남면~백석 #5

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=14.86(m) W=2.81(m), H=3.62(m) 준공년도(2018년)이며 차도에 위치하여 있다.

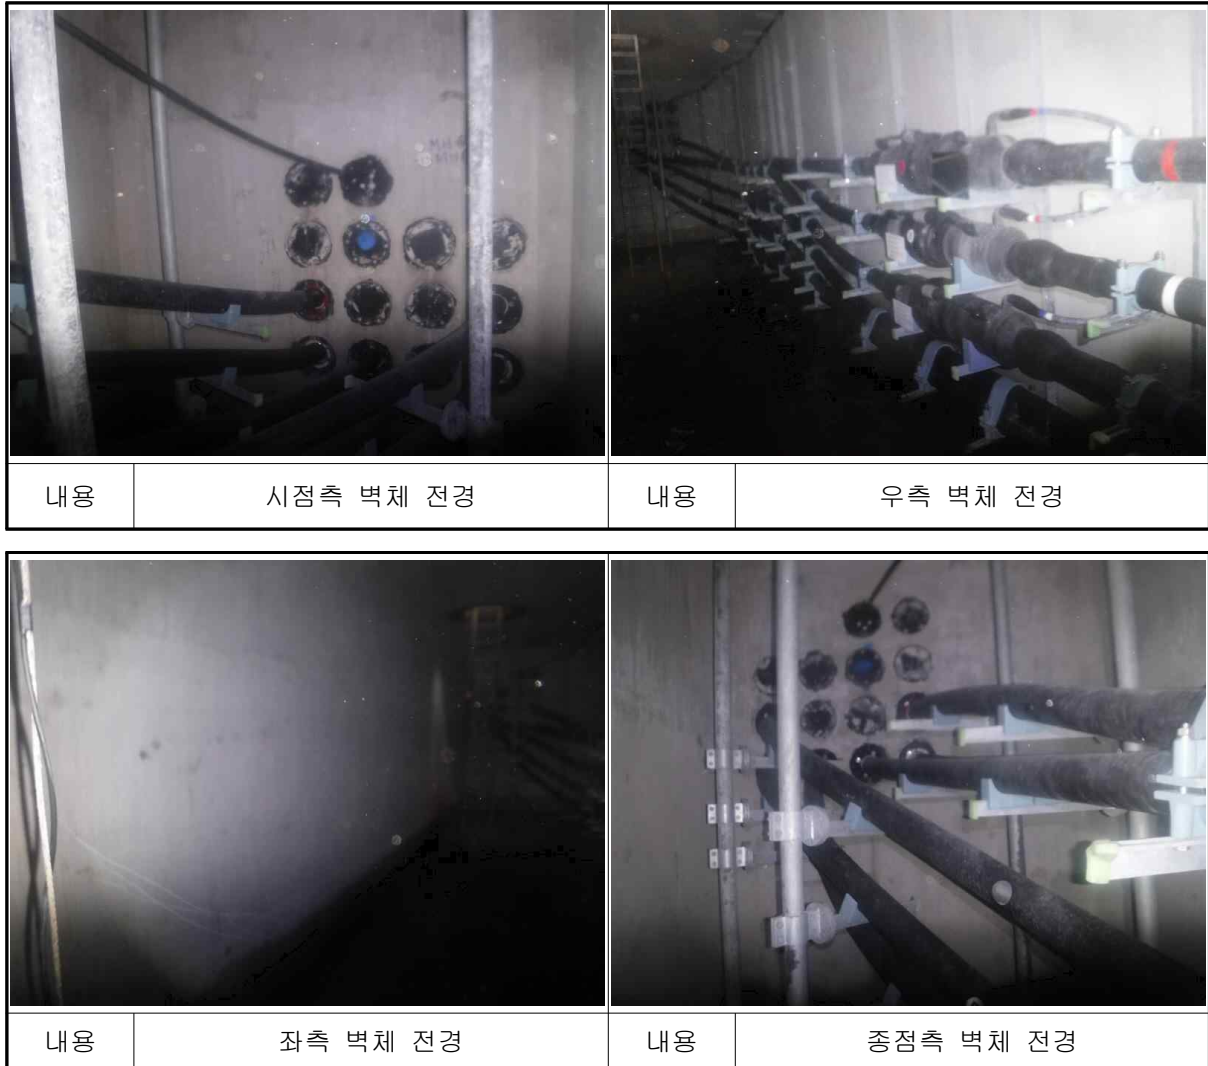

[사진 4.25] 남면~백석#5 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 주요손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				



【사진 4.26】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				



【사진 4.27】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 내,외부 모두 주요한 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-




【사진 4.28】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
	상태양호						

4.3.8 남면~백석 #6

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=14.81m) W=2.81(m), H=3.61(m) 준공년도(2018년)이며 차도에 위치하여 있다.

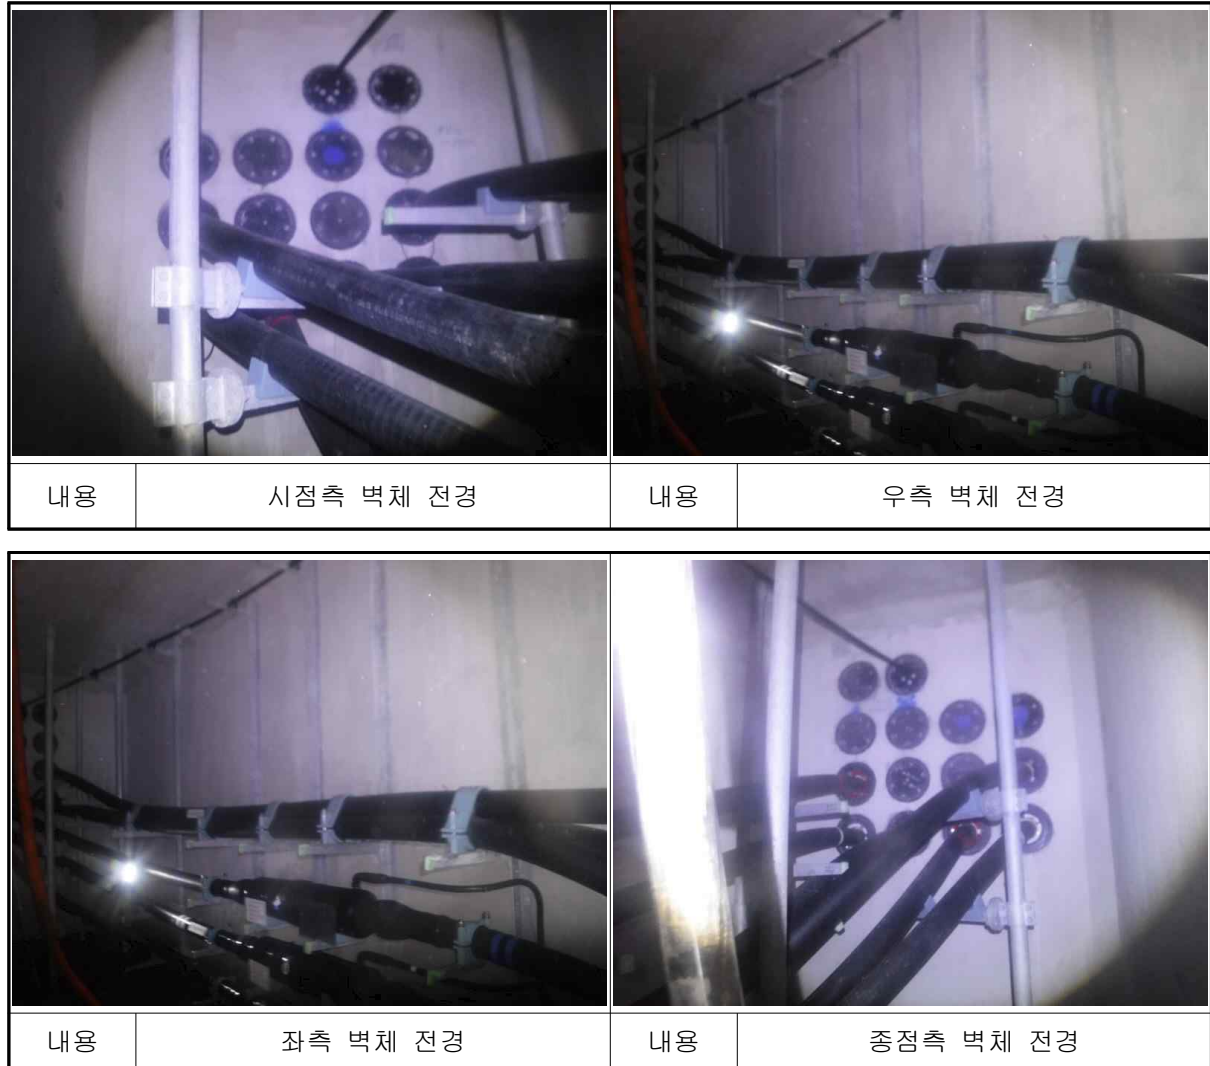


[사진 4.29] 남면~백석#6 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 주요손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

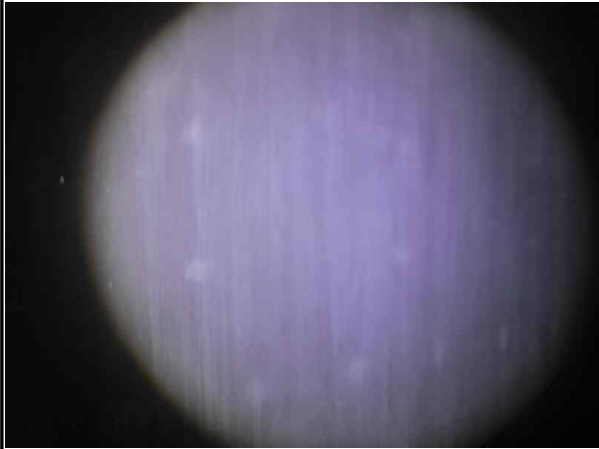			
내용	벽체부 상태양호	내용	상부슬래브 상태양호


【사진 4.30】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

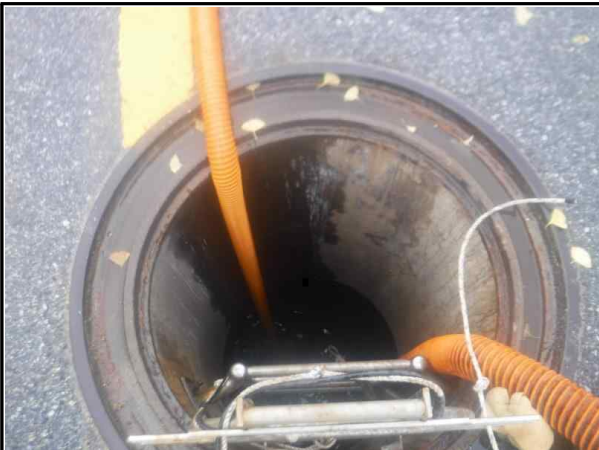			
내용	수직부 상태양호	내용	외부 맨홀 상태양호

【사진 4.31】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 내,외부 모두 주요한 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-




【사진 4.32】 부속 및 부대설비 현황

6) 전화차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전화물량	금회물량	증감	검토의견	비고
내부	균열부백태	m	2.9	-	▼ 2.9	일상보수	
	백태	m²	0.24	-	▼ 0.24	일상보수	

4.3.9 남면~백석 #7

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=14.8(m) W=2.8(m), H=3.7(m) 준공년도(2018년)이며 차도에 위치하여 있다.

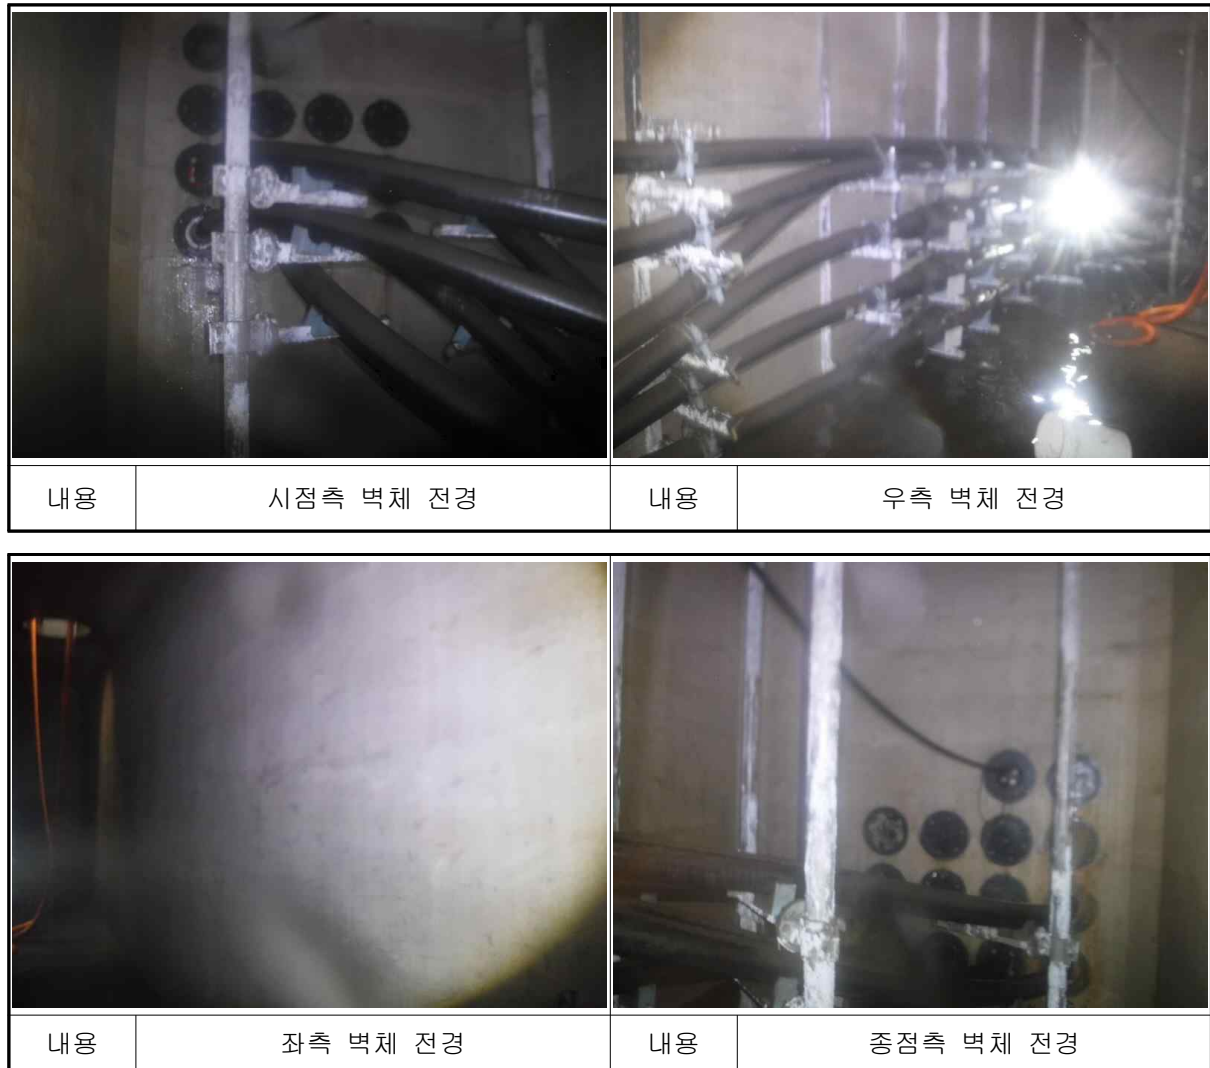

[사진 4.33] 남면~백석#7 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 관로구누수가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	관로구	관로구누수	EA	3	3	



【사진 4.34】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 아스콘망상균열이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
외부	포장	아스콘망상균열	m²	2	2.16	



【사진 4.35】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 내부에서 관로구누수가 조사되었으며, 외부에서 아스콘망상균열이 조사되었다. 관로구누수는 시공 미흡 & 장기공용에 따른 상부 차량 하중에 의한 관로구손

상 등에 의한 것으로 보이며, 이에 맞는 관로구보수가 필요해보인다.

아스콘망상균열이 조사되었으며, 이는 재질열화 및 손상부의 특성상 주행차량 충격하중에 의해 발생한 것으로 판단되며 손상정도가 경미하여 차량 주행성능에 지장이 없으므로 지속적인 관찰이 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-




【사진 4.36】 부속 및 부대설비 현황

6) 전화차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전화물량	금회물량	증감	검토의견	비고
내부	관로구누수	EA	3	3	-	관로구보수	
외부	아스콘망상균열	m ²	2.16	2.16	-	주의관찰	

4.3.10 남면~백석 #8

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=14.8(m) W=2.8(m), H=3.7(m) 준공년도(2018년)이며 차도에 위치하여 있다.

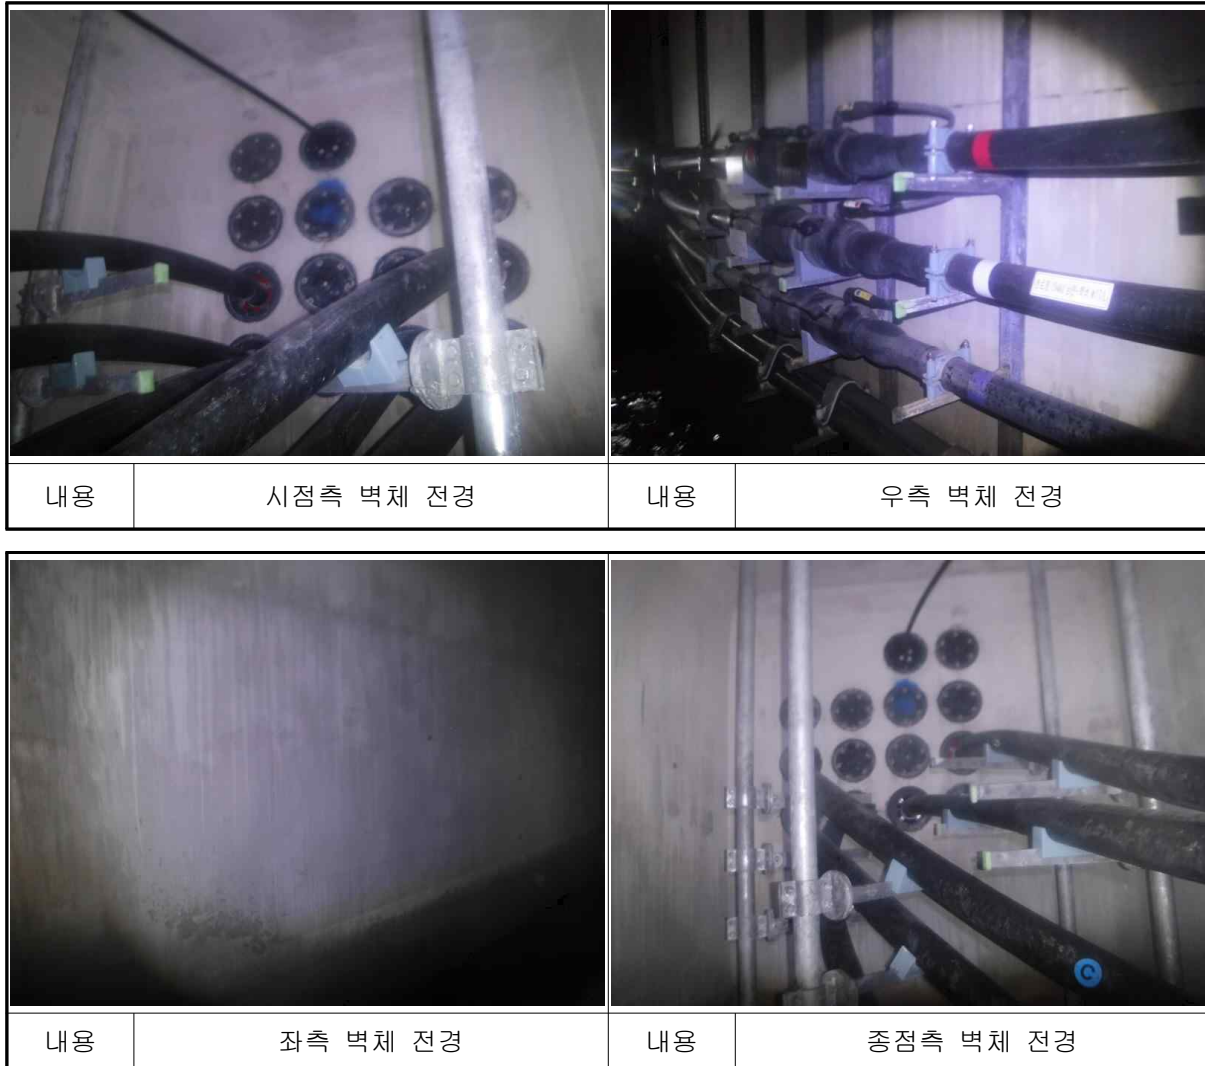


[사진 4.37] 남면~백석#8 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

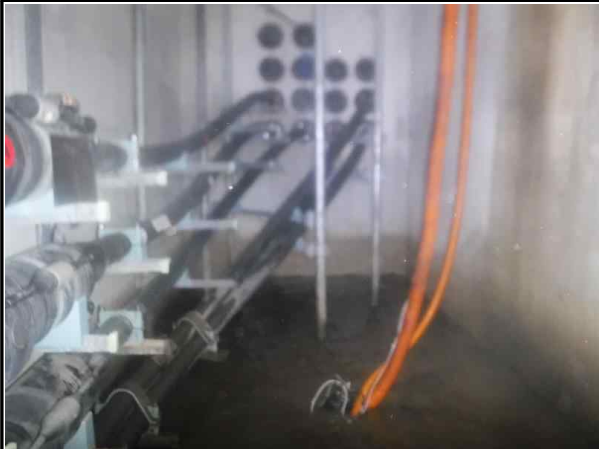			
내용	벽체 상태양호	내용	상부슬래브 상태양호


【사진 4.38】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 아스콘망상균열이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
외부	포장	아스콘망상균열	m ²	1	1.50	

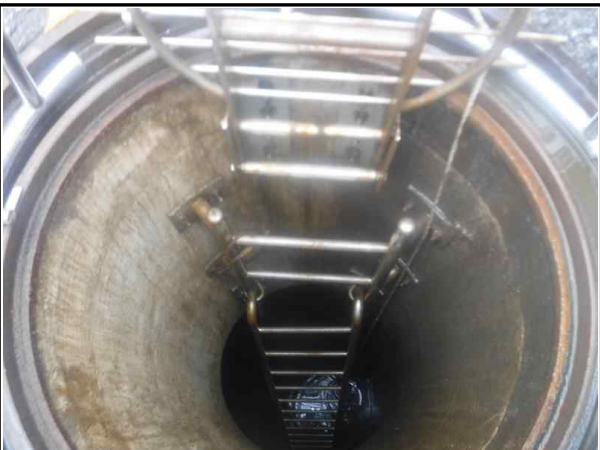			
내용	포장부 아스콘망상균열	내용	안전사다리 상태양호

【사진 4.39】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 외부에서 아스콘망상균열이 조사되었으며, 이는 재질열화 및 손상부의 특성상 주행차량 충격하중에 의해 발생한 것으로 판단되며 손상정도가 경미하여 차량

주행성능에 지장이 없으므로 지속적인 관찰이 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-

			
내용	받침대 상태양호	내용	지지대 상태양호

【사진 4.40】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
외부	아스콘망상균열	m ²	1.50	1.50	-	주의관찰	

4.3.11 남면~백석 #9

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=14.8(m) W=2.8(m), H=3.7(m) 준공년도(2018년)이며 차도에 위치하여 있다.




[사진 4.41] 남면~백석#9 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

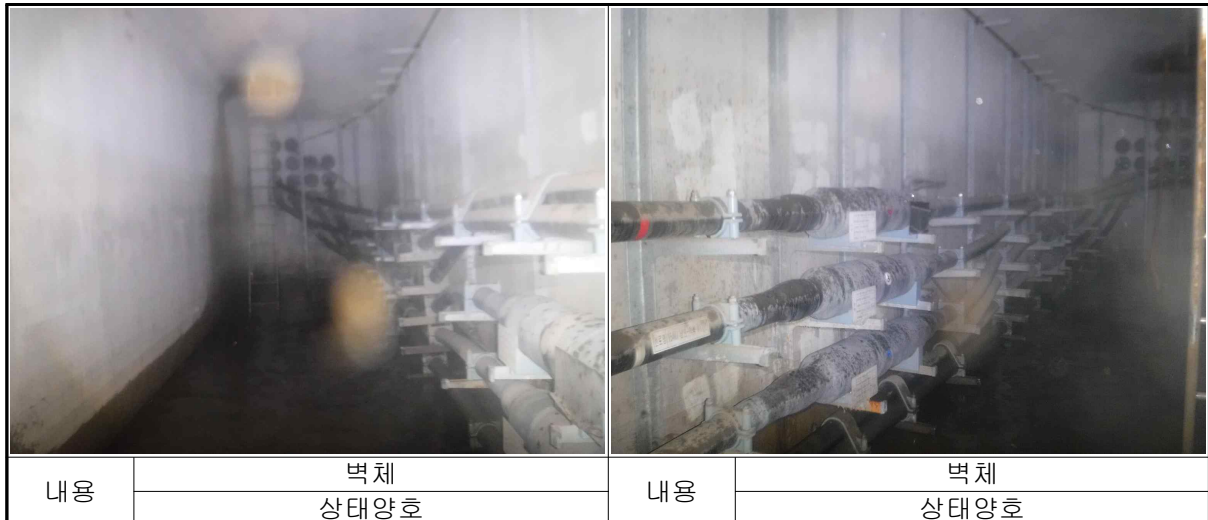

【사진 4.42】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 아스콘망상균열이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
외부	포장	아스콘망상균열	m ²	2	3.13	



【사진 4.43】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 외부에서 아스콘망상균열이 조사되었으며, 이는 재질열화 및 손상부의 특성상 주행차량 충격하중에 의해 발생한 것으로 판단되며 손상정도가 경미하여 차량

주행성능에 지장이 없으므로 지속적인 관찰이 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-



【사진 4.44】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
외부	아스콘망상균열	m ²	3.13	3.13	-	주의관찰	

4.3.12 남면~백석 #10

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=14.8(m) W=2.8(m), H=3.7(m) 준공년도(2018년)이며 차도에 위치하여 있다.



[사진 4.45] 남면~백석#10 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				



【사진 4.46】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 아스콘망상균열, 아스콘균열이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
외부	포장	아스콘망상균열	m ²	1	0.98	
		아스콘균열	m	2	5.2	



【사진 4.47】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 외부에서 아스콘망상균열, 아스콘균열이 조사되었으며, 이는 재질열

화 및 손상부의 특성상 주행차량 충격하중에 의해 발생된 것으로 판단되며 손상정도가 경미하여 차량 주행성능에 지장이 없으므로 지속적인 관찰이 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-



【사진 4.48】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
외부	아스콘망상균열	m ²	0.98	0.98	-	주의관찰	
	아스콘균열	m	5.2	5.2	-	주의관찰	

4.3.13 남면~백석 #11

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=14.8(m) W=2.8(m), H=3.7(m) 준공년도(2018년)이며 보도에 위치하여 있다.




[사진 4.49] 남면~백석#11 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 관로구누수, 백태가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	관로구	관로구누수	EA	1	1	
	벽체	백태	m²	3	1.60	

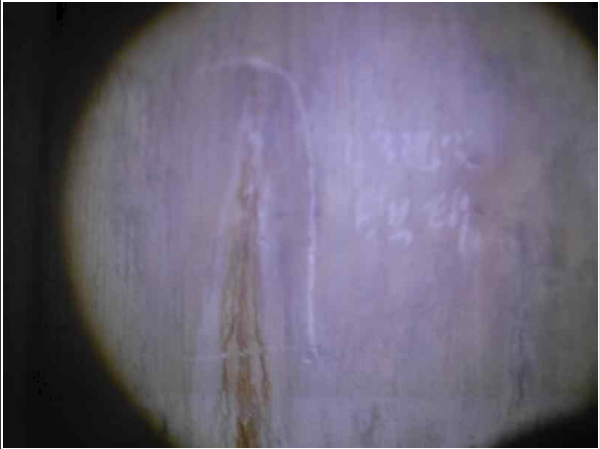			
내용	관로구 관로구누수	내용	벽체 백태

【사진 4.50】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	안전손잡이 및 안전사다리 상태양호	내용	맨홀 외부 상태양호

【사진 4.51】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 내부에서 관로구누수, 백태가 조사되었으며, 관로구누수는 시공 미흡 & 장기공용에 따른 상부 차량 하중에 의한 관로구손상 등에 의한 것으로 보이며, 점검시 지하수의 유입으로 지지대에 다수의 백태 및 부식등이 조사되었으므로 관로구보수를 필요히 실시하여 맨홀 내부 콘크리트의 내구성 저하를 방지 및 관로 지지대를 보호하는 것이 필요해 보인다.

백태는 시공 초기 콘크리트 타설 후 양생 과정에서 발생한 수화열 및 거푸집 제거 후 발생한 건조 수축등에 의해 발생한 손상부에 맨홀 내부에 수분접촉에 의하여 발생한 것으로 사료되며 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 관로구누수에서 유입되는 지하수로 인하여 일부 부식이 진행된 상태임으로 관로구누수에 대하여 보수가 필요해 보이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-



【사진 4.52】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회차물량	금회물량	증감	검토의견	비고
내부	관로구누수	EA	6	1	▼	5	일상보수
	백태	m²	0.80	1.60	▲	0.8	보면보수

4.3.14 남면~백석 #12

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=14.8(m) W=2.8(m), H=3.7(m) 준공년도(2018년)이며 보도에 위치하여 있다.



[사진 4.53] 남면~백석#12 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	벽체부	내용	상부슬래브
	상태양호		상태양호

【사진 4.54】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	안전손잡이 및 안전사다리 상태양호	내용	맨홀 외부 상태양호

【사진 4.55】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 내,외부 모두 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-



【사진 4.56】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
	상태양호						

4.3.15 남면~백석 #13

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=14.8(m) W=2.8(m), H=3.7(m) 준공년도(2018년)이며 차도에 위치하여 있다.



[사진 4.57] 남면~백석#13 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 백태가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	벽체	백태	m ²	4	1.80	

			
내용	벽체 부 백태	내용	상부슬래브 상태양호

【사진 4.58】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	안전손잡이 및 안전사다리 상태양호	내용	맨홀 외부 상태양호

【사진 4.59】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 백태가 조사되었으며, 백태 손상은 시공 초기 콘크리트 타설 후 양생 과정에서 발생한 수화열 및 거푸집 제거 후 발생한 건조 수축등에 의해 발생한 손상부에 맨홀 내부에 수분접촉에 의하여 발생한 것으로 사료되며 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-

			
내용	받침대 상태양호	내용	지지대 상태양호

【사진 4.60】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
내부	백태	m ²	1.80	1.80	-	표면보수	

4.3.16 남면~백석 #14

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=14.8(m) W=2.8(m), H=3.7(m) 준공년도(2018년)이며 보도에 위치하여 있다.




[사진 4.61] 남면~백석#14 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 백태, 결로가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	벽체	백태	m ²	7	3.06	
	슬래브	결로	m ²	1	5.50	

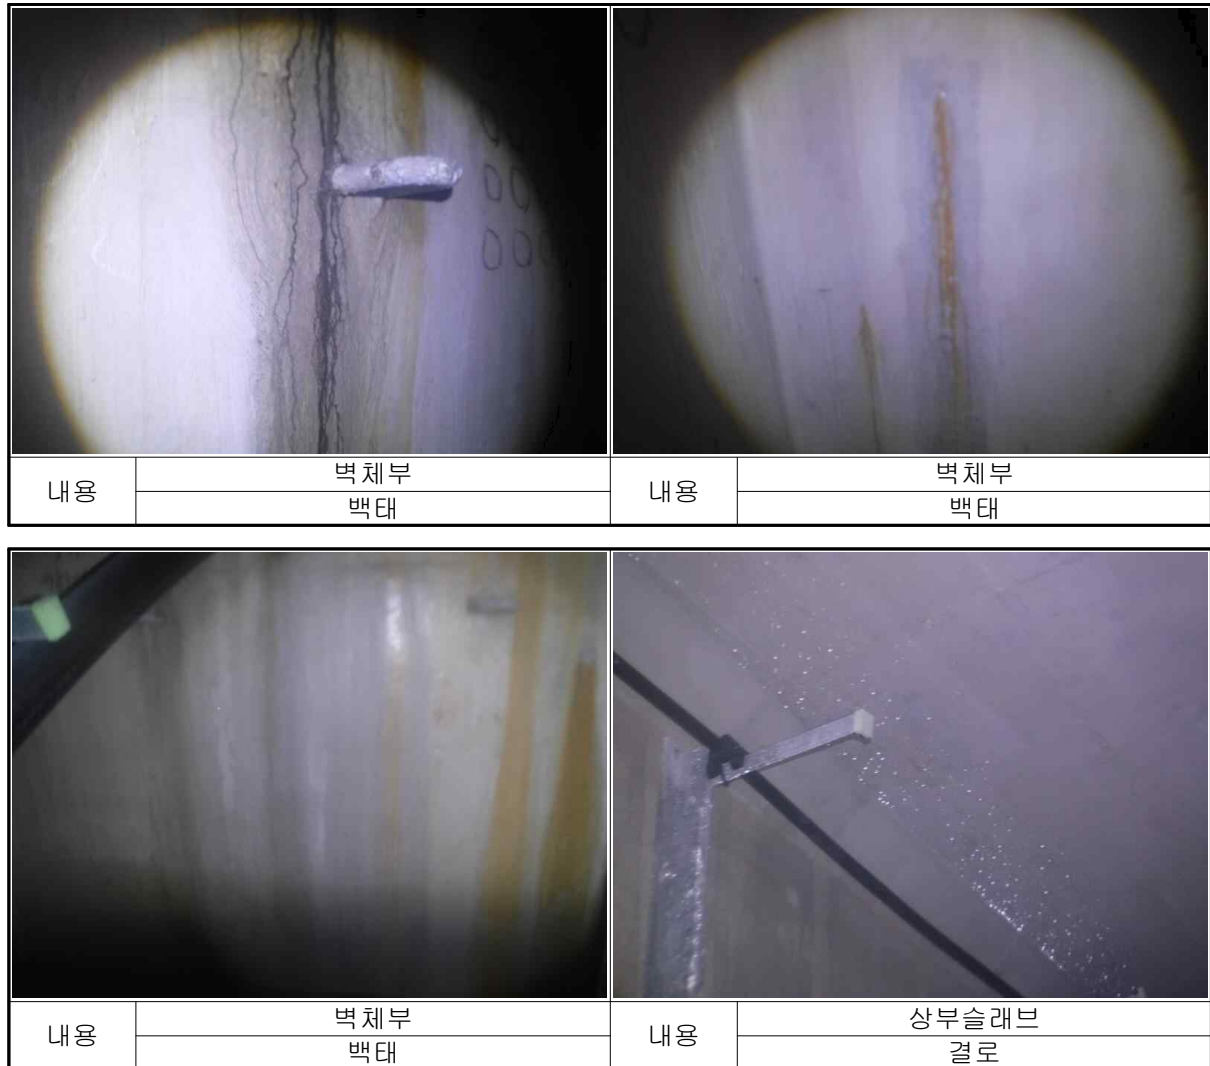

【사진 4.62】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				



【사진 4.63】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 백태, 결로가 조사되었으며, 백태 손상은 시공 초기 콘크리트 타설 후 양생 과정에서 발생한 수화열 및 거푸집 제거 후 발생한 건조 수축등에 의해 발생한 손상부에 맨홀 내부에 수분접촉에 의하여 발생한 것으로 사료되며 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-



【사진 4.64】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감		검토의견	비고
내부	백태	m ²	3.00	3.06	▲	0.06	표면보수	
	결로	m ²	-	5.50	▲	5.50	주의관찰	

4.3.17 남면~백석 #15

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=14.8(m) W=2.8(m), H=3.7(m) 준공년도(2018년)이며 보도에 위치하여 있다.



[사진 4.65] 남면~백석#15 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 백태가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	벽체	백태	m ²	1	0.24	

			
내용	벽체 부 백태	내용	좌,우측 벽체 상태양호

【사진 4.66】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	안전손잡이 및 안전사다리 상태양호	내용	맨홀 외부 상태양호

【사진 4.67】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과


금회 조사 결과, 백태가 조사되었으며, 백태 손상은 시공 초기 콘크리트 타설 후 양생 과정에서 발생한 수화열 및 거푸집 제거 후 발생한 건조 수축등에 의해 발생한 손상부에 맨홀 내부에 수분접촉에 의하여 발생한 것으로 사료되며 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-

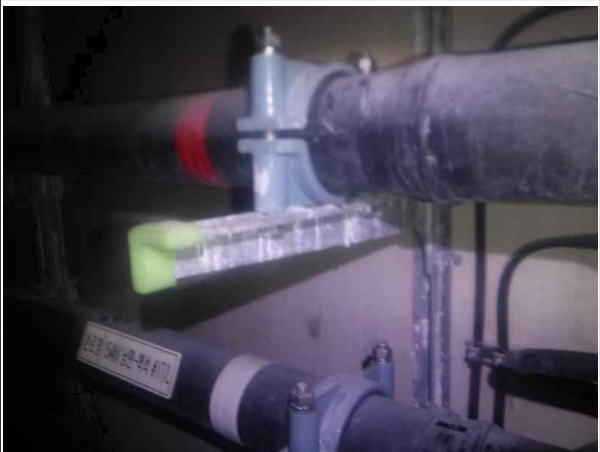			
내용	받침대 상태양호	내용	지지대 상태양호

【사진 4.68】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
내부	백태	m ²	0.24	0.24	-	표면보수	

4.3.18 남면~백석 #16

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=14.8(m) W=2.8(m), H=3.7(m) 준공년도(2018년)이며 보도에 위치하여 있다.




[사진 4.69] 남면~백석#16 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 누수흔적, 결로가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	벽체	누수흔적	m²	3	1.65	
		결로	m²	1	3.75	

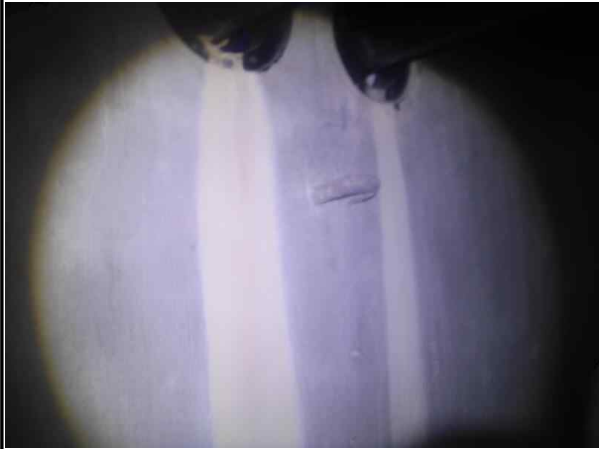			
내용	벽체부 누수흔적	내용	벽체부 결로

【사진 4.70】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	맨홀 외부 상태양호(시점측)	내용	맨홀 외부 상태양호(종점측)

【사진 4.71】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 누수흔적,결로가 조사되었으며, 누수흔적 손상은 기존 관로구누수 부위의 관로구보수후 남은 흔적으로 보이며 청소를 요망하며, 벽체부의 결로현상은 습윤환경에 의한 것으로 주의관찰이 필요해 보인다..

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-



【사진 4.72】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
내부	백태	m²	0.24	-	-	손상명변경	
	누수흔적	m²	-	0.24	-	청소	
	결로	m²	-	3.75	▲ 3.75	주의관찰	

4.3.19 남면~백석 활락#1

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 2018년도에 시공되었으며 보도에 위치하여 있다.

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경

[사진 4.73] 남면~백석 활락#1 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 관로구누수가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	관로구	관로구누수	EA	2	2	



【사진 4.74】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				



【사진 4.75】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 내부에서 관로구누수가 조사되었으며, 관로구누수는 시공 미흡 & 장기공용에 따른 상부 차량 하중에 의한 관로구손상 등에 의한 것으로 보이며, 이에 맞는 관로구보수가 필요해보인다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-



【사진 4.76】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감		검토의견	비고
내부	관로구누수	EA	1	2	▲	1	관로구보수	

4.3.20 남면~백석 활락#2

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 2018년도에 시공되었으며 보도에 위치하여 있다.

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경

[사진 4.77] 남면~백석 활락#2 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 관로구누수가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	관로구	관로구누수	EA	1	1	

			
내용	관로구 관로구누수	내용	상부슬래브 상태양호

【사진 4.78】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	안전손잡이 상태양호	내용	맨홀 외부 상태양호

【사진 4.79】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 내부에서 관로구누수가 조사되었으며, 관로구누수는 시공 미흡 & 장기공용에 따른 상부 차량 하중에 의한 관로구손상 등에 의한 것으로 보이며, 이에 맞는 관로구보수가 필요해보인다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-



【사진 4.80】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
내부	관로구누수	EA	1	1	-	관로구보수	

4.3.21 남면~백석 활락#3

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 2018년도에 시공되었으며 보도에 위치하여 있다.

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경

[사진 4.81] 남면~백석 활락#3 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	벽체 상태양호	내용	상부슬래브 상태양호

【사진 4.82】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	안전손잡이 상태양호	내용	맨홀 외부 상태양호

【사진 4.83】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 내,외부 모두 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-



【사진 4.84】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
	상태양호						

4.3.22 남면~백석 활락#4

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 2018년도에 시공되었으며 보도에 위치하여 있다.

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경

[사진 4.85] 남면~백석 활락#4 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 상부슬래브에 결로가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	상부슬래브	결로	㎡	1	4.00	

			
내용	벽체 상태양호	내용	상부슬래브 상태양호

【사진 4.86】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	안전손잡이 상태양호	내용	맨홀 외부 상태양호

【사진 4.87】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 상부슬래브에 결로가 조사되었다. 결로는 맨홀내의 습윤환경에 의해 발생한 것으로 사료되며 주의관찰이 필요해 보인다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-




【사진 4.88】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감		검토의견	비고
내부	관로구누수	EA	2	-	▼	2	일상보수	
	결로	m ²	-	4.00	▲	4.00	주의관찰	

4.3.23 남면~백석 활락#5

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 2018년도에 시공되었으며 보도에 위치하여 있다.

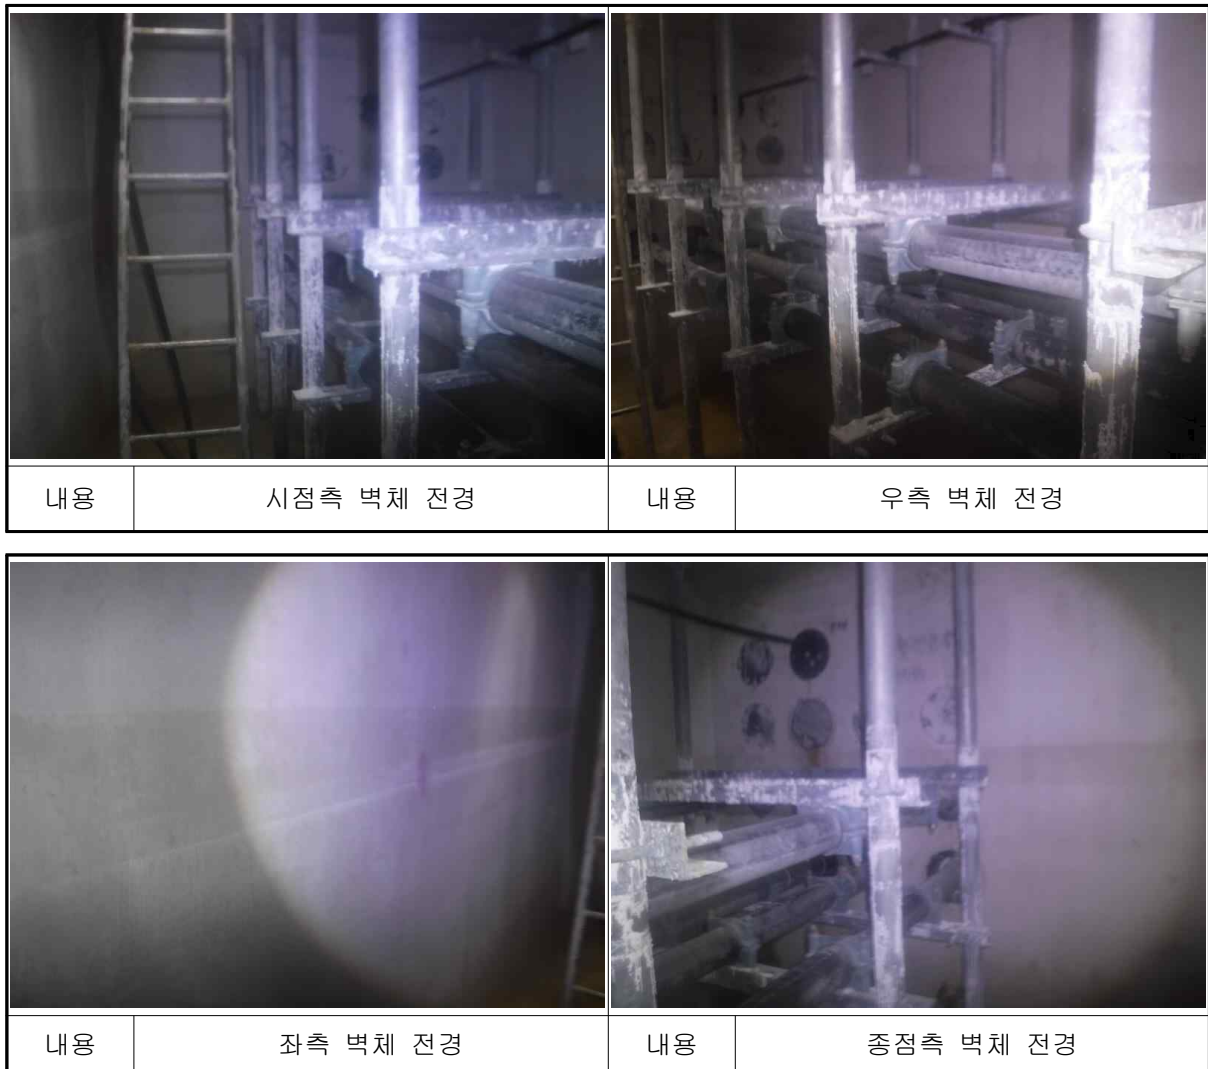


[사진 4.89] 남면~백석 활락#5 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

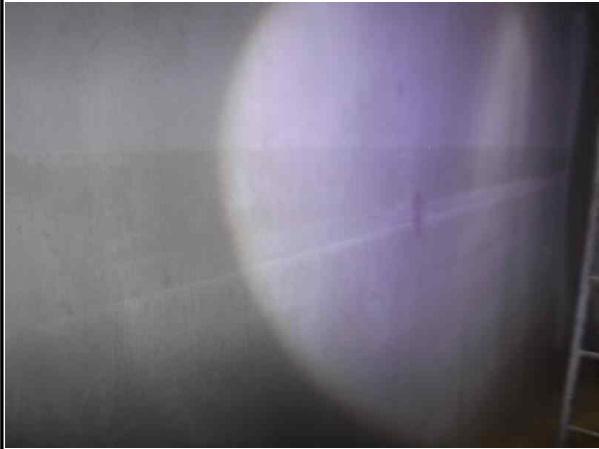			
내용	벽체 상태양호	내용	벽체 상태양호

【사진 4.90】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	안전손잡이 상태양호	내용	맨홀 외부 상태양호

【사진 4.91】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 내,외부 모두 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-



【사진 4.92】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
	상태양호						

4.3.24 남면~백석 활락#6

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 2018년도에 시공되었으며 나대지에 위치하여 있다. 금회 조사시에 활락#6의 해당 위치에 논이 조성되어 있었으며 이를 관리하는 주민이 있었으나, 23년10월31일 기준 소의 전염성 질병인 렘피스킨 병에 의하여 주민 및 소들이 대피한 상태로서 민원에 의하여 진입이 불가한 상태로서 활락#6은 조사를 미 실시 하였다.

			
내용	활락#6 위치 표지판	내용	활락#6 해당 위치 전경

		소 렘피스킨병 발생·검출 현황 [10월 31일 18:00 기준] □ 총 확진 : 8개 시도, 25개 시·군, 69건(4,966두) <table><tr><th>지수</th><th>발생일(연월일)</th><th>시도</th><th>시군구</th><th>품종</th><th>사육두수</th><th>확진일</th><th>비고</th></tr><tr><td>1</td><td>10.16</td><td>충남</td><td>서산시</td><td>소</td><td>한우</td><td>46</td><td>10.20, 신규 발생시도</td></tr><tr><td>2</td><td>10.20</td><td>충남</td><td>당진시</td><td>소</td><td>한우</td><td>49</td><td>10.23, 신규 발생시도</td></tr><tr><td>3</td><td>10.20</td><td>경기</td><td>평택시</td><td>소</td><td>황소</td><td>195</td><td>10.23, 신규 발생시도</td></tr><tr><td>4</td><td>10.20</td><td>충남</td><td>서산시</td><td>소</td><td>황소</td><td>116</td><td>10.23, 1차 보호지역</td></tr><tr><td>5</td><td>10.21</td><td>경기</td><td>김포시</td><td>소</td><td>황소</td><td>55</td><td>10.23, 신규 발생시도</td></tr><tr><td>6</td><td>10.21</td><td>경기</td><td>평택시</td><td>소</td><td>황소</td><td>107</td><td>10.23, 5차 예방지역</td></tr><tr><td>7</td><td>10.21</td><td>충남</td><td>태안군</td><td>소</td><td>한우</td><td>10</td><td>10.23, 신규 발생시도</td></tr><tr><td>8</td><td>10.21</td><td>충남</td><td>서산시</td><td>소</td><td>한우</td><td>24</td><td>10.23, 1차 보호지역</td></tr><tr><td>9</td><td>10.21</td><td>충남</td><td>서산시</td><td>소</td><td>한우</td><td>181</td><td>10.23, 1차 보호지역</td></tr><tr><td>10</td><td>10.21</td><td>충남</td><td>서산시</td><td>소</td><td>한우</td><td>72</td><td>10.23, 1차 보호지역</td></tr><tr><td>11</td><td>10.21</td><td>충남</td><td>당진시</td><td>소</td><td>한우</td><td>7</td><td>확진</td></tr><tr><td>12</td><td>10.22</td><td>경기</td><td>김포시</td><td>소</td><td>한우</td><td>109</td><td>10.23, 5차 예방지역</td></tr><tr><td>13</td><td>10.22</td><td>충남</td><td>서산시</td><td>소</td><td>한우</td><td>21</td><td>10.23, 1차 보호지역</td></tr><tr><td>14</td><td>10.22</td><td>충남</td><td>당진시</td><td>소</td><td>한우</td><td>401</td><td>10.23, 2차 관리지역</td></tr><tr><td>15</td><td>10.22</td><td>충북</td><td>영성군</td><td>소</td><td>한우</td><td>9</td><td>10.23, 신규 발생시도</td></tr><tr><td>16</td><td>10.22</td><td>경기</td><td>평택시</td><td>소</td><td>황소</td><td>84</td><td>10.23, 3차 예방지역</td></tr><tr><td>17</td><td>10.22</td><td>경기</td><td>화성시</td><td>소</td><td>한우</td><td>52</td><td>10.23, 신규 발생시도</td></tr><tr><td>18</td><td>10.22</td><td>경기</td><td>화성시</td><td>소</td><td>황소</td><td>73</td><td>10.23, 기존 발생시도</td></tr><tr><td>19</td><td>10.23</td><td>전남</td><td>해남군</td><td>소</td><td>한우</td><td>7</td><td>확진</td></tr><tr><td>20</td><td>10.23</td><td>충남</td><td>서산시</td><td>소</td><td>한우</td><td>26</td><td>10.24, 1차 보호지역</td></tr><tr><td>21</td><td>10.23</td><td>충남</td><td>당진시</td><td>소</td><td>한우</td><td>22</td><td>10.24, 2차 보호지역</td></tr><tr><td>22</td><td>10.23</td><td>충남</td><td>당진시</td><td>소</td><td>황소</td><td>114</td><td>10.24, 3차 예방지역</td></tr></table>		지수	발생일(연월일)	시도	시군구	품종	사육두수	확진일	비고	1	10.16	충남	서산시	소	한우	46	10.20, 신규 발생시도	2	10.20	충남	당진시	소	한우	49	10.23, 신규 발생시도	3	10.20	경기	평택시	소	황소	195	10.23, 신규 발생시도	4	10.20	충남	서산시	소	황소	116	10.23, 1차 보호지역	5	10.21	경기	김포시	소	황소	55	10.23, 신규 발생시도	6	10.21	경기	평택시	소	황소	107	10.23, 5차 예방지역	7	10.21	충남	태안군	소	한우	10	10.23, 신규 발생시도	8	10.21	충남	서산시	소	한우	24	10.23, 1차 보호지역	9	10.21	충남	서산시	소	한우	181	10.23, 1차 보호지역	10	10.21	충남	서산시	소	한우	72	10.23, 1차 보호지역	11	10.21	충남	당진시	소	한우	7	확진	12	10.22	경기	김포시	소	한우	109	10.23, 5차 예방지역	13	10.22	충남	서산시	소	한우	21	10.23, 1차 보호지역	14	10.22	충남	당진시	소	한우	401	10.23, 2차 관리지역	15	10.22	충북	영성군	소	한우	9	10.23, 신규 발생시도	16	10.22	경기	평택시	소	황소	84	10.23, 3차 예방지역	17	10.22	경기	화성시	소	한우	52	10.23, 신규 발생시도	18	10.22	경기	화성시	소	황소	73	10.23, 기존 발생시도	19	10.23	전남	해남군	소	한우	7	확진	20	10.23	충남	서산시	소	한우	26	10.24, 1차 보호지역	21	10.23	충남	당진시	소	한우	22	10.24, 2차 보호지역	22	10.23	충남	당진시	소	황소	114	10.24, 3차 예방지역
지수	발생일(연월일)	시도	시군구	품종	사육두수	확진일	비고																																																																																																																																																																																				
1	10.16	충남	서산시	소	한우	46	10.20, 신규 발생시도																																																																																																																																																																																				
2	10.20	충남	당진시	소	한우	49	10.23, 신규 발생시도																																																																																																																																																																																				
3	10.20	경기	평택시	소	황소	195	10.23, 신규 발생시도																																																																																																																																																																																				
4	10.20	충남	서산시	소	황소	116	10.23, 1차 보호지역																																																																																																																																																																																				
5	10.21	경기	김포시	소	황소	55	10.23, 신규 발생시도																																																																																																																																																																																				
6	10.21	경기	평택시	소	황소	107	10.23, 5차 예방지역																																																																																																																																																																																				
7	10.21	충남	태안군	소	한우	10	10.23, 신규 발생시도																																																																																																																																																																																				
8	10.21	충남	서산시	소	한우	24	10.23, 1차 보호지역																																																																																																																																																																																				
9	10.21	충남	서산시	소	한우	181	10.23, 1차 보호지역																																																																																																																																																																																				
10	10.21	충남	서산시	소	한우	72	10.23, 1차 보호지역																																																																																																																																																																																				
11	10.21	충남	당진시	소	한우	7	확진																																																																																																																																																																																				
12	10.22	경기	김포시	소	한우	109	10.23, 5차 예방지역																																																																																																																																																																																				
13	10.22	충남	서산시	소	한우	21	10.23, 1차 보호지역																																																																																																																																																																																				
14	10.22	충남	당진시	소	한우	401	10.23, 2차 관리지역																																																																																																																																																																																				
15	10.22	충북	영성군	소	한우	9	10.23, 신규 발생시도																																																																																																																																																																																				
16	10.22	경기	평택시	소	황소	84	10.23, 3차 예방지역																																																																																																																																																																																				
17	10.22	경기	화성시	소	한우	52	10.23, 신규 발생시도																																																																																																																																																																																				
18	10.22	경기	화성시	소	황소	73	10.23, 기존 발생시도																																																																																																																																																																																				
19	10.23	전남	해남군	소	한우	7	확진																																																																																																																																																																																				
20	10.23	충남	서산시	소	한우	26	10.24, 1차 보호지역																																																																																																																																																																																				
21	10.23	충남	당진시	소	한우	22	10.24, 2차 보호지역																																																																																																																																																																																				
22	10.23	충남	당진시	소	황소	114	10.24, 3차 예방지역																																																																																																																																																																																				
내용	활락#6 해당 위치 전경	내용	농식품부 10.31일 기준 렘피스킨병 발생 검출 현황																																																																																																																																																																																								

[사진 4.93] 남면~백석 활락#6 전경

농림축산식품부 : 가축질병 위기단계 홈페이지 참조

<https://mafra.go.kr/FMD-AI2/index.do>

4.4 재료시험 측정결과 분석

4.4.1 재료시험 기준수량

항 목	기 준 (맨홀 1개소당)	수량(개소)		금회 총수량	비고
		기준	실시		
반발경도시험	◦ 총수량 = (총연장 ÷ 300m)개소	1	1	23	
탄산화 깊이 측정	◦ 총연장 1,000m 미만 = 4개소 ◦ 총연장 1,000m 이상 = 최소 4개소 + 1000m당 1개소 추가	1	1	23	
균열깊이 조사	◦ 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정	-	-	-	
철근탐사시험	◦ 해당 없음	-	1	23	탄산화 시험부



【사진 4.94】 남면백석 재료시험 전경

4.4.2 콘크리트 강도시험

가. 측정결과

【표 4.4】 남면백석 콘크리트강도측정 결과

측정위치	평균 반발경도 (R)	보정 반발경도 (R ₀)	재령 계수 (α)	추정강도 (MPa)		최소 압축강도 (MPa)	설계강도 (MPa)
				재료 학회	건축 학회		
남면백석 by pass#1	41.4	46.4	0.65	26.6	27.9	26.6	24.0
남면백석 by pass#2	41.1	46.1	0.65	26.3	27.8	26.3	
남면백석#1	40.9	45.9	0.65	26.1	27.7	26.1	
남면백석#2	40.9	45.9	0.65	26.2	27.7	26.2	
남면백석#3	41.6	46.6	0.65	26.7	28.0	26.7	
남면백석#4	41.1	46.1	0.65	26.3	27.8	26.3	
남면백석#5	41.5	46.5	0.65	26.6	28.0	26.6	
남면백석#6	41.0	46.0	0.65	26.3	27.8	26.3	
남면백석#7	40.1	45.1	0.65	25.5	27.3	25.5	
남면백석#8	41.0	46.0	0.65	26.3	27.8	26.3	
남면백석#9	41.7	46.7	0.65	26.9	28.1	26.9	

측정위치	평균 반발경도 (R)	보정 반발경도 (R ₀)	재령 계수 (α)	추정강도 (MPa)		최소 압축강도 (MPa)	설계강도 (MPa)
				재료 학회	건축 학회		
남면백석#10	40.9	45.9	0.65	26.1	27.7	26.1	24.0
남면백석#11	41.6	46.6	0.65	26.8	28.0	26.8	
남면백석#12	41.5	46.5	0.65	26.7	28.0	26.7	
남면백석#13	41.5	46.5	0.65	26.6	28.0	26.6	
남면백석#14	41.5	46.5	0.65	26.6	28.0	26.6	
남면백석#15	41.4	46.4	0.65	26.6	27.9	26.6	
남면백석#16	41.0	46.0	0.65	26.3	27.8	26.3	
남면백석 활락#1	41.1	46.1	0.65	26.4	27.8	26.4	
남면백석 활락#2	41.6	46.6	0.65	26.7	28.0	26.7	
남면백석 활락#3	41.7	46.7	0.65	26.9	28.1	26.9	
남면백석 활락#4	42.5	47.5	0.65	27.5	28.5	27.5	
남면백석 활락#5	42.0	47.0	0.65	27.1	28.2	27.1	

※ 반발경도 : 맨홀내부 습윤상태보정값 +5.0

재령계수 : 1000~2000일 (0.65)

슈미트햄머에 의한 콘크리트 강도 측정결과 설계기준강도(24.0MPa)를 상회하거나 만족하는 것으로 분석되어 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다.

나. 기 점검결과와 비교분석

【표 4.5】 기 점검결과와 비교분석

구분	반발경도(MPa)		설계 기준강도 (MPa)	비고
	2021 정밀안전점검	2023 정밀안전점검		
벽체	23.5~24.8	25.5~27.5	24.0	양호

금회 실시한 반발경도시험 결과를 토대로 21년도 정밀안전점검과 비교 검토한 결과 전개소 설계기준강도(24.0MPa) 이상으로 측정되었으며, 일부 측정값이 차이가 있으나 이는 측정위치에 따른 것으로 내구성에 문제점은 없는 상태인 것으로 분석 되었다.

4.4.3 탄산화 깊이 시험

가. 측정결과

【표 4.6】 남면백석 탄산화 깊이 시험 측정결과

구 분		탄산화 깊이 (a)	측정 피복두께 (b)	탄산화 잔여깊이 (b-a)	공용 년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	상 태 등급	비 고
벽 체	남면~백석 by pass#1	1.0 mm	83.0 mm	82.0 mm	5	0.45	100년 이상	a	준공 (2018)
	남면~백석 by pass#2	2.0 mm	80.0 mm	78.0 mm	5	0.89	100년 이상	a	
	남면~백석#1	1.0 mm	80.0 mm	79.0 mm	5	0.45	100년 이상	a	
	남면~백석#2	1.0 mm	83.0 mm	82.0 mm	5	0.45	100년 이상	a	
	남면~백석#3	1.0 mm	88.0 mm	87.0 mm	5	0.45	100년 이상	a	
	남면~백석#4	2.0 mm	90.0 mm	88.0 mm	5	0.89	100년 이상	a	
	남면~백석#5	2.0 mm	92.0 mm	90.0 mm	5	0.89	100년 이상	a	
	남면~백석#6	1.0 mm	90.0 mm	89.0 mm	5	0.45	100년 이상	a	
	남면~백석#7	2.0 mm	87.0 mm	85.0 mm	5	0.89	100년 이상	a	
	남면~백석#8	1.0 mm	85.0 mm	84.0 mm	5	0.45	100년 이상	a	
	남면~백석#9	2.0 mm	82.0 mm	80.0 mm	5	0.89	100년 이상	a	
	남면~백석#10	2.0 mm	80.0 mm	78.0 mm	5	0.89	100년 이상	a	
	남면~백석#11	3.0 mm	85.0 mm	82.0 mm	5	1.34	100년 이상	a	

구 분		탄산화 깊이 (a)	측정 피복두께 (b)	탄산화 잔여깊이 (b-a)	공용 년수	탄산화 속도계 수 (A)	잔존 수명 (년)	상 태 등 급	비 고
벽 체	남면~백석#12	2.0 mm	88.0 mm	86.0 mm	5	0.89	100년 이상	a	준공 (2018)
	남면~백석#13	3.0 mm	90.0 mm	87.0 mm	5	1.34	100년 이상	a	
	남면~백석#14	2.0 mm	93.0 mm	91.0 mm	5	0.89	100년 이상	a	
	남면~백석#15	2.0 mm	87.0 mm	85.0 mm	5	0.89	100년 이상	a	
	남면~백석#16	1.0 mm	90.0 mm	89.0 mm	5	0.45	100년 이상	a	
	남면~백석 활락#1	2.0 mm	83.0 mm	81.0 mm	5	0.89	100년 이상	a	
	남면~백석 활락#2	1.0 mm	81.0 mm	80.0 mm	5	0.45	100년 이상	a	
	남면~백석 활락#3	1.0 mm	80.0 mm	79.0 mm	5	0.45	100년 이상	a	
	남면~백석 활락#4	1.0 mm	84.0 mm	83.0 mm	5	0.45	100년 이상	a	
	남면~백석 활락#5	2.0 mm	90.0 mm	88.0 mm	5	0.89	100년 이상	a	

탄산화깊이 측정결과 상태등급은 탄산화 잔여깊이 30mm 이상인 ‘a’ 등급으로 “탄산화에 의한 내부 철근 부식 가능성 없음” 으로 평가되었다.

나. 기 점검결과와 비교분석

【표 4.7】 기 점검결과와 비교분석

구분	탄산화 잔여깊이(mm)		상태등급	비고
	2021 정밀안전점검	2023 정밀안전점검		
벽체	78.5~94.5	78.0~91.0	전차: a 금회: a	양호

금회 탄산화 시험 결과를 토대로 21년도 정밀안전점검과 비교 검토한 결과 측정값에 다소 차이가 있으나, 이는 측정위치의 차이에 의한 것으로 전개소 탄산화 잔여깊이 30mm 이상인 ‘a’ 등급으로 측정되어 탄산화에 따른 철근부식 우려가 없는 양호한 상태인 것으로 분석 되었다.

4.4.4 재료시험 결과

【표 4.8】 재료시험 결과 및 검토의견

구분		비파괴시험 결과					검토의견
내구성 조사 결과	콘크리트 비파괴강도	부재	최소 압축강도 (MPa)	설계 기준강도 (MPa)	강도비(%)		설계기준강도100%이상으로 양호
		벽체	25.5	24.0	106.3~114.6		
	탄산화시험	부재	피복두께 (mm)	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	속도계수 (A)	탄산화에의한 부식발생가능성없음(‘a’등급)
		벽체	80.0~93.0	1.0~3.0	78.0~91.0	0.45~1.34	

4.5 시설물의 상태평가

4.5.1 상태평가결과

【표 4.9】 남면백석 부재별 상태평가 결과표

구분	균열	누수	파손 및 손상	재질열화					탄산화	결함점수 합계	결함지수 (f)	상태평가 결과
				박리	충분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출				
By Pass 1	a	a	a	a	a	a	a	a	a	0	0.00	a
By Pass 2	a	a	a	a	a	a	a	a	a	0	0.00	a
남면~백석#1	b	a	a	a	a	b	a	a	a	3	0.09	a
남면~백석#2	a	a	a	a	a	b	a	a	a	0	0.00	a
남면~백석#3	a	a	a	a	a	a	a	a	a	0	0.00	a
남면~백석#4	b	a	a	a	a	b	a	a	a	3	0.09	a
남면~백석#5	a	a	a	a	a	a	a	a	a	0	0.00	a
남면~백석#6	a	a	a	a	a	b	a	a	a	0	0.00	a
남면~백석#7	a	a	a	a	a	b	a	a	a	0	0.00	a
남면~백석#8	a	a	a	a	a	a	a	a	a	0	0.00	a
남면~백석#9	a	a	a	a	a	a	a	a	a	0	0.00	a
남면~백석#10	a	a	a	a	a	a	a	a	a	0	0.00	a
남면~백석#11	a	a	a	a	a	b	a	a	a	0	0.00	a
남면~백석#12	a	a	a	a	a	a	a	a	a	0	0.00	a
남면~백석#13	a	a	a	a	a	b	a	a	a	0	0.00	a
남면~백석#14	a	a	a	a	a	b	a	a	a	0	0.00	a
남면~백석#15	a	a	a	a	a	b	a	a	a	0	0.00	a
남면~백석#16	a	a	a	a	a	b	a	a	a	0	0.00	a
활락 #1	a	a	a	a	a	a	a	a	a	0	0.00	a
활락 #2	a	a	a	a	a	a	a	a	a	0	0.00	a
활락 #3	a	a	a	a	a	a	a	a	a	0	0.00	a
활락 #4	a	a	a	a	a	a	a	a	a	0	0.00	a
활락 #5	a	a	a	a	a	a	a	a	a	0	0.00	a

4.5.2 공중이 이용하는 부위의 상태평가항목 및 기준

【표 4.10】 공중이 이용하는 부위의 상태평가

구분	추락방지시설		도로포장		도로부 신축이음부		환기구 등의 덮개		비고
남면백석	해당여부	해당	해당여부	해당	해당여부	-	해당여부	-	
	상태	B	상태	B	상태	-	상태	-	
	1) 추락방지시설은 앵커볼트 미설치가 조사되었다. 2) 도로포장은 아스콘균열, 아스콘망상균열이 조사되었다.								

			
내용	추락방지시설 앵커볼트 미설치	내용	도로포장 아스콘망상균열

【표 4.11】 기점검과의 상태평가 결과 분석

구분	2021 정밀안전점검		2023 정밀안전점검		비고
By Pass 1	0.00	A	0.00	A	금회 조사시 21년 점검과 비교하여 큰 손상이 없는 양호한 상태로 조사되어 기 점검과 동일하게 평가 되었다.
By Pass 2	0.00	A	0.00	A	
남면~백석#1	0.09	A	0.09	A	
남면~백석#2	0.00	A	0.00	A	
남면~백석#3	0.00	A	0.00	A	
남면~백석#4	0.00	A	0.09	A	
남면~백석#5	0.00	A	0.00	A	
남면~백석#6	0.09	A	0.00	A	
남면~백석#7	0.00	A	0.00	A	
남면~백석#8	0.00	A	0.00	A	
남면~백석#9	0.00	A	0.00	A	
남면~백석#10	0.00	A	0.00	A	
남면~백석#11	0.00	A	0.00	A	
남면~백석#12	0.09	A	0.00	A	
남면~백석#13	0.00	A	0.00	A	
남면~백석#14	0.00	A	0.00	A	
남면~백석#15	0.00	A	0.00	A	
남면~백석#16	0.00	A	0.00	A	
활락 #1	0.00	A	0.00	A	
활락 #2	0.00	A	0.00	A	
활락 #3	0.00	A	0.00	A	
활락 #4	0.00	A	0.00	A	
활락 #5	0.00	A	0.00	A	
활락 #6	0.00	A	미설치		

4.6 종합평가 및 안전등급

4.6.1 종합평가

시설물의 종합평가 등급은 외관조사 및 내구성시험에 의한 상태평가 결과와 안전성평가 결과 중 낮은 결과를 종합평가 등급으로 결정하며, 정밀안전점검의 경우 안전성 평가를 실시하지 않으므로 대상 맨홀의 종합평가 결과 “A”등급으로 평가되었다.

시설물 종합평가 결과			
구분	상태평가 결과	안전성평가	종합평가 결과
평가결과	A	미실시	A

4.6.2 안전등급

안전등급	시설물의 상태	비고
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태	
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태	
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태	
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	

4.7 보수,보강 방안

4.7.1 부재별 보수,보강 수량 및 공법

【표 4.12】 남면백석 보수,보강

단위 : 천원

맨홀 번호	손상	보수공법	단위	금회수량	보수수량	단가	금액	보수 순위
by pass#1	관로구누수	관로구 보수	EA	3	3	250	750	2
남면백석#1	백태	표면보수	m ²	0.58	1.00	105	105	3
	보수부백태	표면보수	m ²	0.12	1.00	105	105	3
	균열부백태	표면보수	m ²	3.50	1.05	105	110	3
	보수부균열부백태	표면보수	m ²	0.30	1.00	105	105	3
남면백석#2	관로구누수	관로구 보수	EA	1	1	250	250	2
	백태	표면보수	m ²	0.92	1.10	105	116	3
남면백석#4	균열부백태	표면보수	m ²	1.40	1.00	105	105	3
	백태	표면보수	m ²	0.38	1.00	105	105	3
남면백석#7	관로구누수	관로구 보수	EA	3	3	250	750	2
남면백석#11	관로구누수	관로구 보수	EA	1	1	250	250	2
	백태	표면보수	m ²	1.60	1.92	105	202	3
남면백석#13	백태	표면보수	m ²	1.80	2.16	105	227	3
남면백석#14	백태	표면보수	m ²	3.06	3.67	105	385	3
남면백석#15	백태	표면보수	m ²	0.24	1.00	105	105	3
남면백석#16	누수흔적	청소	m ²	0.24	1.00	5	5	3
활락#1	관로구누수	관로구 보수	EA	2	2	250	500	2
활락#2	관로구누수	관로구 보수	EA	1	1	250	250	2
순위별 순공사비				1 순위		-		
				2 순위		2,750		
				3 순위		1,675		
총 순공사비						4,425		
제경비 (순공사비 50%)						2,213		
개략공사비						6,638		

1) 보수수량은 부분보수를 기준으로 손상수량에 20% 할증 실시설계시 공법선정 및 현장여건상 변동 될 수 있으며, 주의관찰에 해당하는 내용은 개략공사비에서 제외함.

2) 균열 손상은 지침에 따라 m 단위 손상에 표면보수 0.25m을 곱하여 보수 물량을 산출함.

3) 우선순위는 손상정도가 내구성 저하에 미치는 영향 및 기타 제반사항 등을 고려하여 관리주체가 유지관리 효율성을 충분히 고려하여 결정하도록 함.

4) 1.00㎡ 미만의 보수수량은 보수의 효율성을 감안하여 1.00㎡로 조정하였음.

4.8 중점유지관리방안

【표4.13】 남면백석 중점유지관리방안

구분	주요 결함사항	중점 유지 관리 사항
박스 구간	· 관로구누수 · 균열부백태, 백태	· 관로구누수 보수 후 재손상 여부 점검 · 백태 보수 후 재손상 여부 점검



내용	by pass#1	내용	남면~백석#1
	관로구누수		보수부백태



내용	남면~백석#4	내용	남면~백석#11
	균열부백태		관로구누수

4.9 종합결론

4.9.1 일 반

남면백석 맨홀은 2018년(24개소) 준공된 한국전력공사 경기북부본부에서 관할하는 송전맨홀이며, 경기도 양주시 백석읍 방성리 ~ 광적면 우고리 일원에 위치한 시설물로 총 24개소(남면~백석 #1~16, By Pass #1,2 / 남면~백석 #활락 1~6)로 철근 콘크리트 구조물로 시공되어 있으며, 내부로는 송전, 지중 등의 케이블이 지지대에 고정되어 인입 및 인출 되도록 시공되어 있다.

4.9.2 현장조사

- 금회 조사 결과, 구조적 안전성을 저해할 만한 심각한 결함이나 손상은 발생되지 않았으나, 일부 시설물에 발생한 손상별 적절한 보수가 필요한 상태이다.
- 본 지구의 시설물에 대한 종합평가 결과를 토대로 안전등급을 산정하면 「A(우수)」로 평가되었으며, 발생한 손상에 대해서는 보고서에서 제시한 “보수·보강 및 유지관리 방안”에 따라 보수를 실시하고, 효율적인 유지관리를 실시한다면 구조물의 안전성과 사용성 확보를 기대할 수 있을 것으로 판단된다.

4.9.3 내구성시험

가. 반발경도시험

슈미트햄머에 의한 콘크리트 강도 측정결과 설계기준강도(24.0MPa)를 상회하거나 만족하는 것으로 분석되어 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다.

나. 탄산화 깊이 측정

탄산화깊이 측정결과 상태등급은 탄산화 잔여깊이 30mm 이상인 ‘a’ 등급으로 “탄산화에 의한 내부 철근 부식 가능성 없음”으로 평가되었다.

4.9.4 상태평가

외관조사 및 내구성 조사에 의한 상태평가 결과, 결함도 점수 0.00~0.09으로 산출되어 세부지침에 따른 상태평가 등급은 『 A등급 』으로 평가 되었다.

4.9.5 종합평가

가. 종합평가

본 시설물에 대한 외관조사 및 내구성조사 결과를 종합적으로 평가한 결과 “문제점이 없는 최상의 상태”인 『 A등급 』에 해당하는 것으로 평가되었으므로 현장조사에서 발견된 금회 조사의 주요 손상인 벽체부에서 조사된 관로구누수, 균열부백태, 백태 등에 대하여 보수를 실시하여 유지보수를 통한 내구성 증진을 필요로 한다.

나. 정밀안전진단 및 구조물의 사용제한의 필요성 여부

금회 외관조사 및 내구성조사, 상태평가 결과 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한은 필요치 않다.

다. 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 관로구누수 : 관로구누수 보수 후 재손상 여부 점검
- 균열부백태, 백태 : 백태 보수 후 재손상 여부 점검