
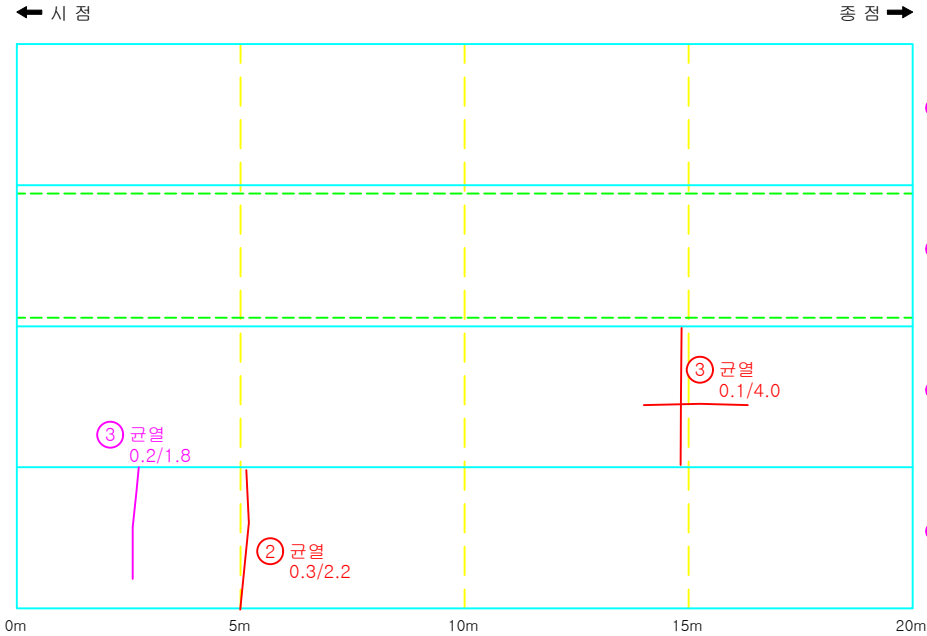
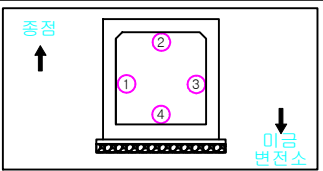


번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	층분리/박락	0.3	2.5	1	m ²	0.75	
2	균열	0.3	2.2	1	m	2.20	
3	균열	0.1	4.0	1	m	4.00	
4	균열	0.2	1.8	1	m	1.80	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

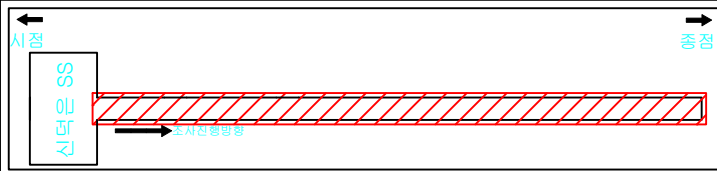



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 댐을 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적착치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신덕은 분기 - 1

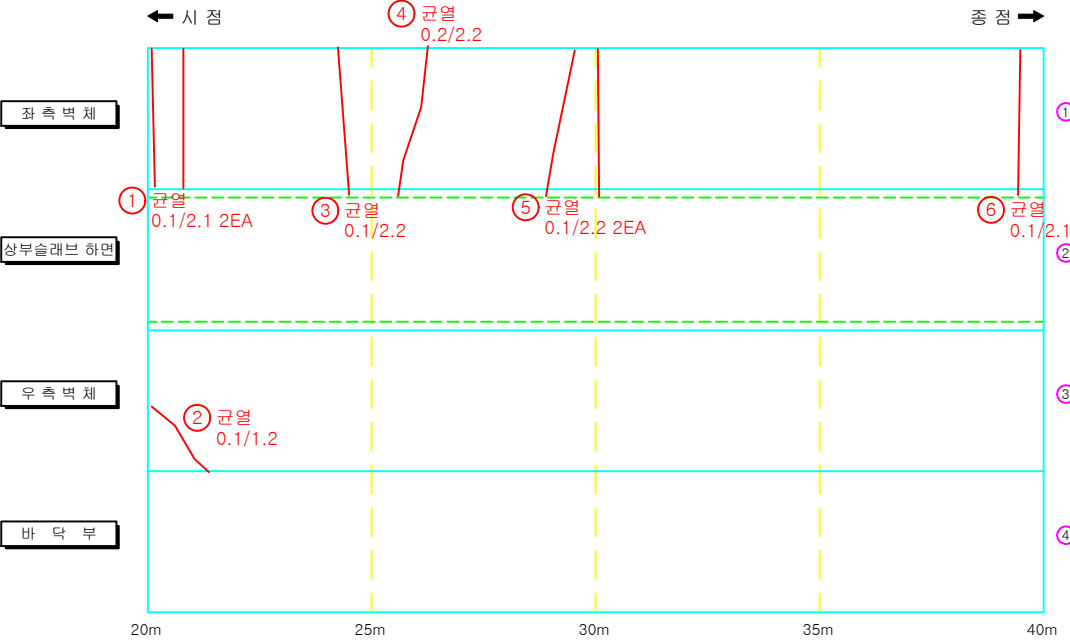


번호	손상내용	손상현황			단위	손상물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.1	2.1	2	m	4.20	
2	균열	0.1	1.2	1	m	1.20	
3	균열	0.1	2.2	1	m	2.20	
4	균열	0.2	2.2	1	m	2.20	
5	균열	0.1	2.2	2	m	4.40	
6	균열	0.1	2.1	1	m	2.10	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

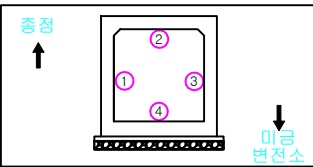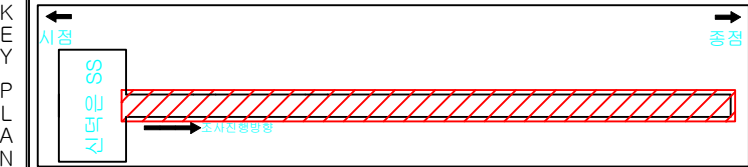



번호	손상내용	손상현황	단위	손상물량	비 고
1	균열	0.1	2.1	2	m
2	균열	0.1	1.2	1	m
3	균열	0.1	2.2	1	m
4	균열	0.2	2.2	1	m
5	균열	0.1	2.2	2	m
6	균열	0.1	2.1	1	m
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

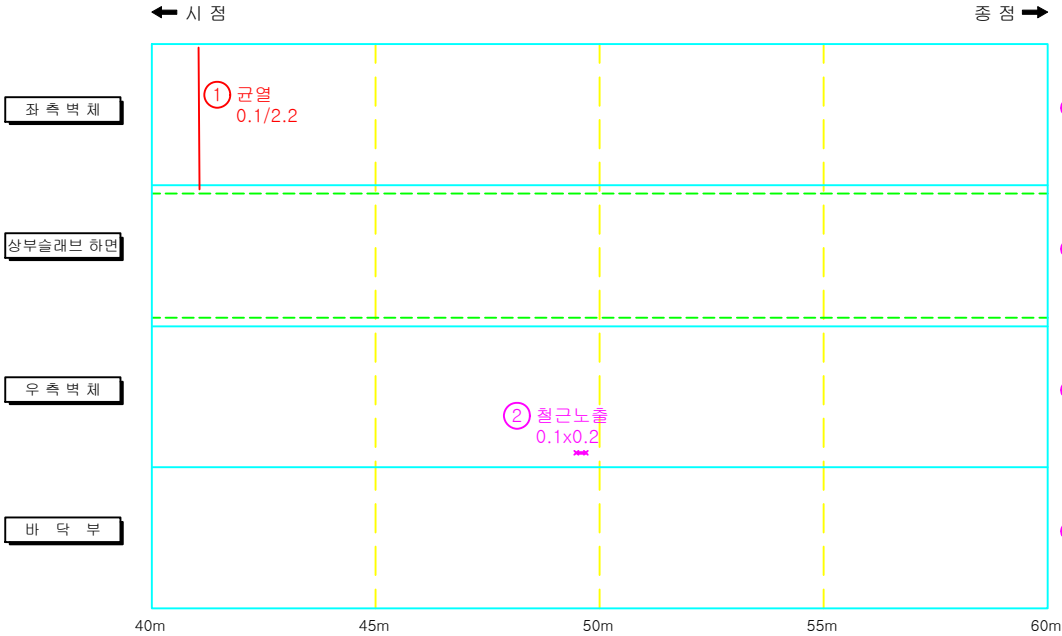

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.1	2.2	1	m	2.20	
2	철근노출	0.1	0.2	1	m ²	0.02	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

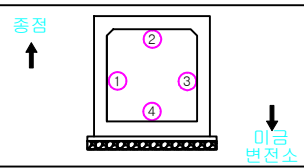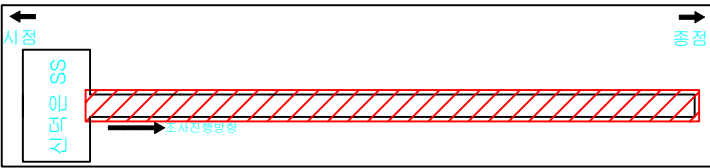

범
례

CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 댐을 침밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적착치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신덕은 분기 - 3

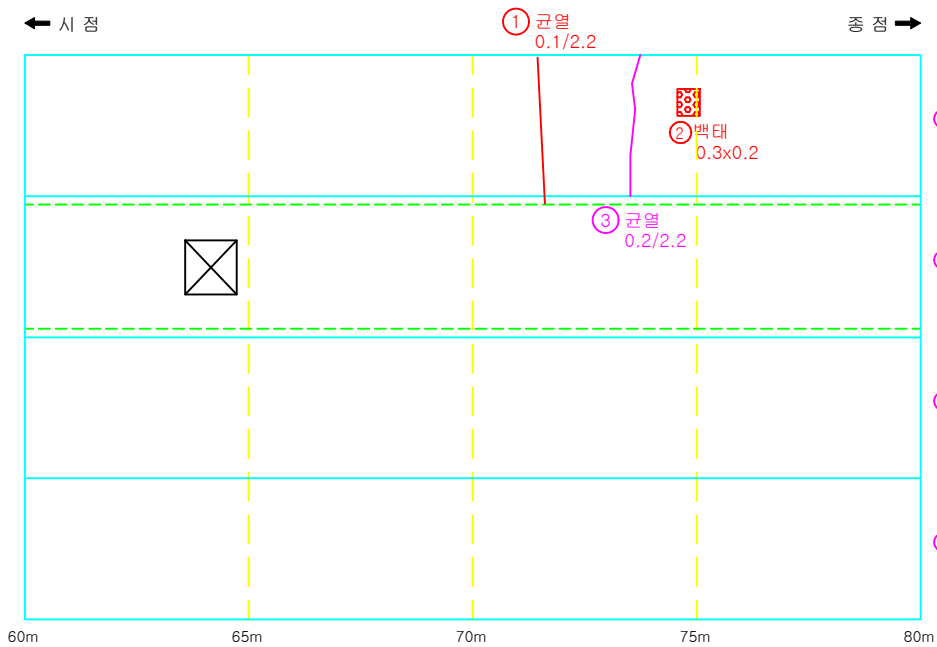

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.1	2.2	1	m	2.20	
2	백태	0.3	0.2	1	m ²	0.06	
3	균열	0.2	2.2	1	m	2.20	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

상세도

범례


균열	양상균열	재료분리	편형, 공회	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 백출 정밀안전점검 결과
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	동역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적, 적지물퇴적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신덕은 분기 - 4

좌 측 벽 체

상부슬래브 하면

우 측 벽 체



바 닥 부

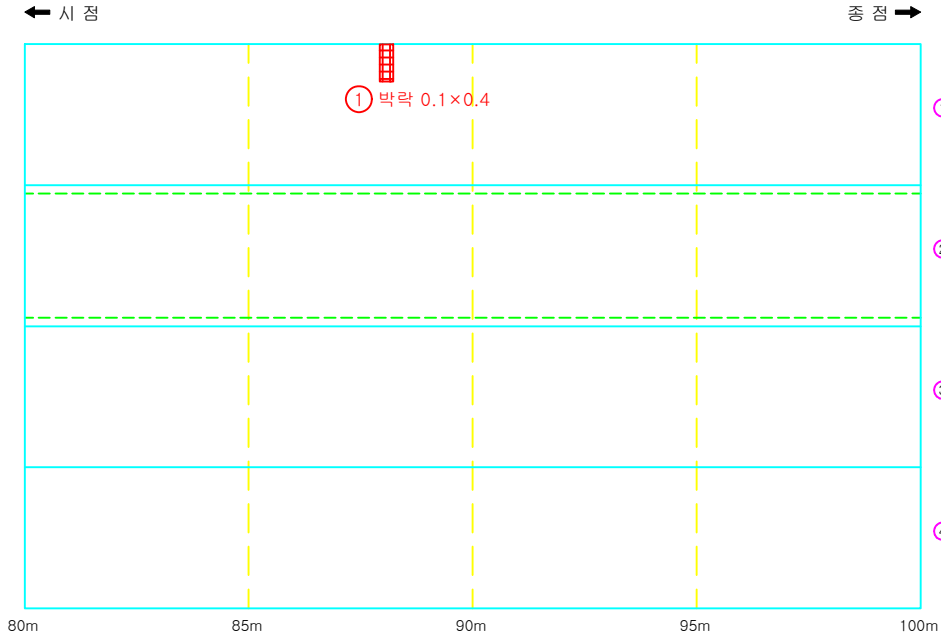

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	박락	0.1	0.4	1	m ²	0.04	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

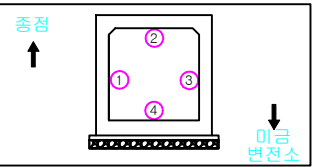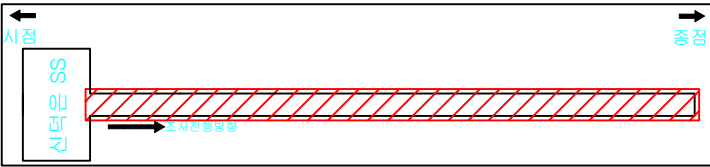

범
례



CW0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 백출 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적착지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신덕은 분기 - 5

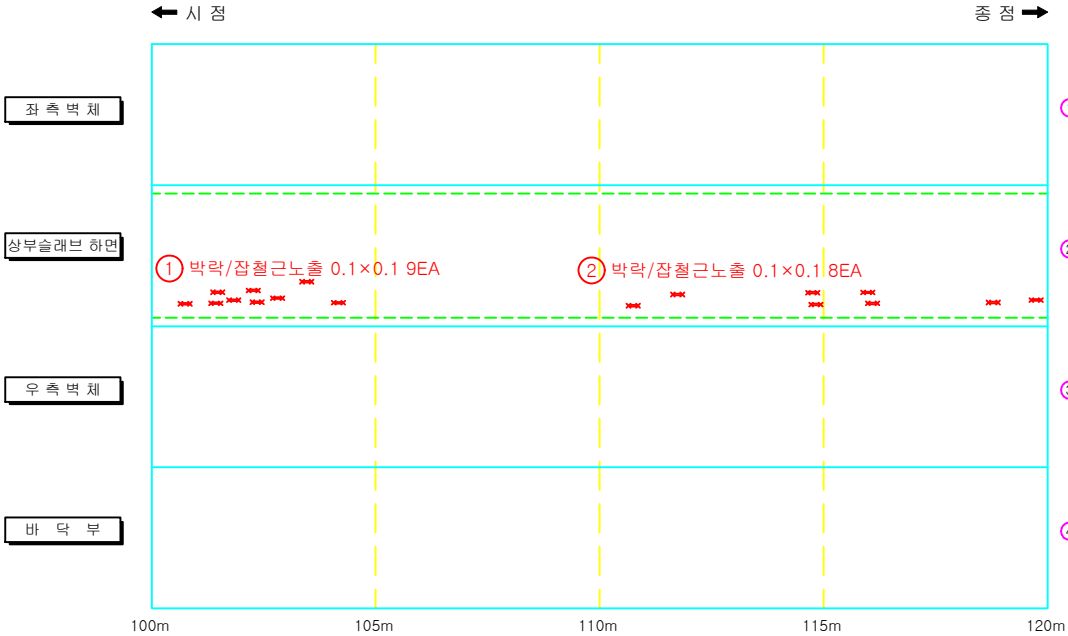


번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	박락/잡철근노출	0.1	0.1	9	m ²	0.09	
2	박락/잡철근노출	0.1	0.1	8	m ²	0.08	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

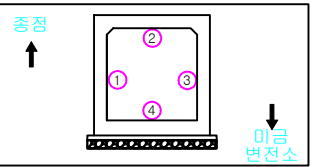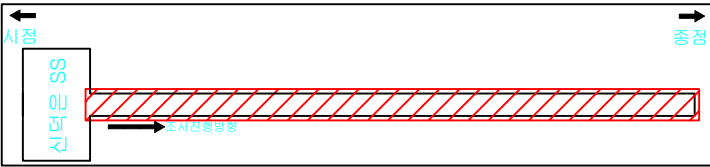



CW0.2 균열	방수균열	재료분리	편형, 공극	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 댐을 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽대	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적착지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신덕은 분기 - 6

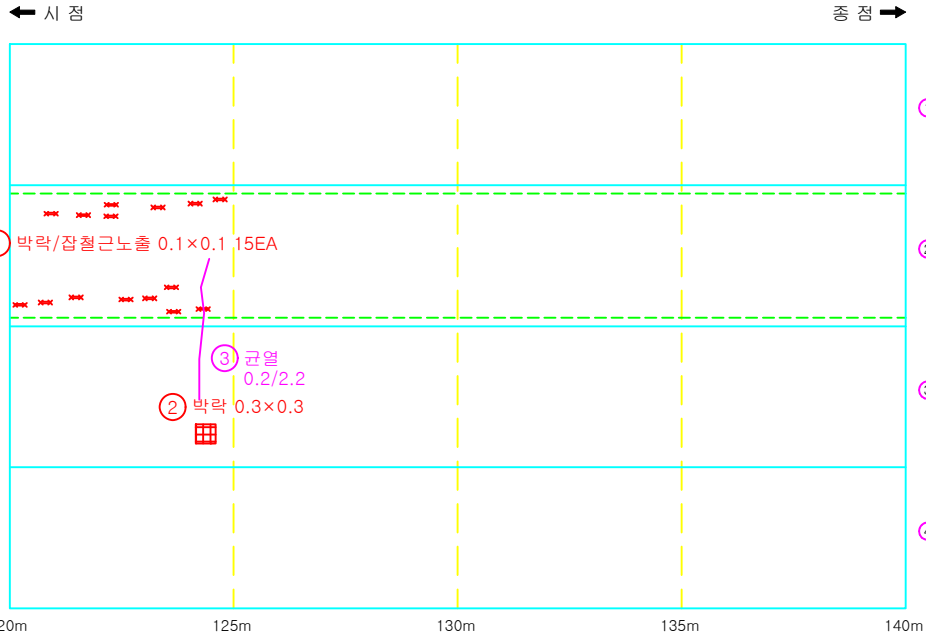

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	박락/잡철근노출	0.1	0.1	15	m ²	0.15	
2	박락	0.3	0.3	1	m ²	0.09	
3	균열	0.2	2.2	1	m	2.20	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

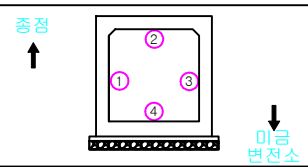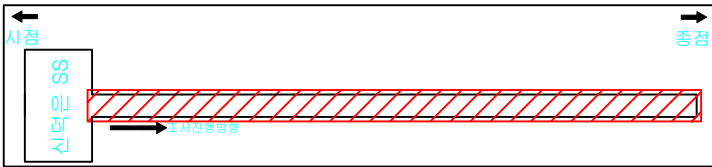

범
례



CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 댐을 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적격치물침투	철근노출	청식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신덕은 분기 - 7

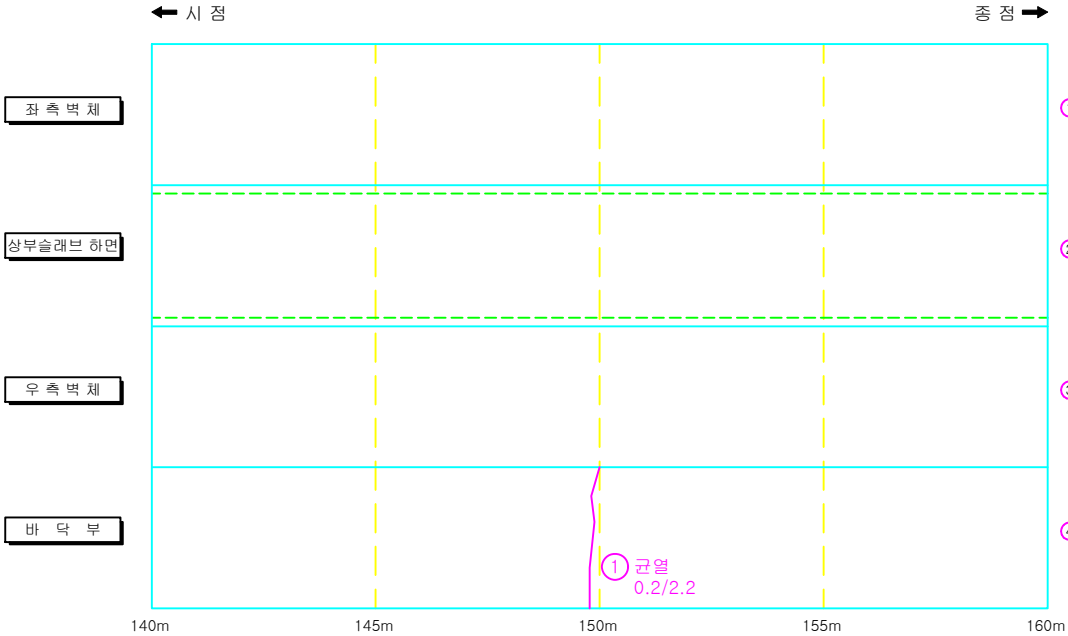

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.2	1	m	2.20	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

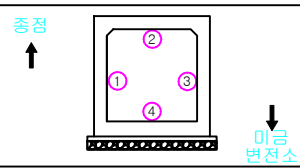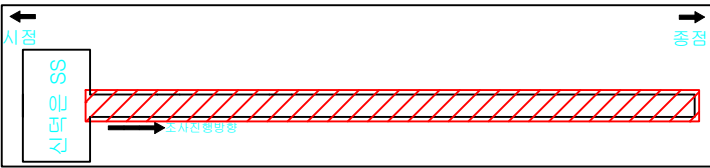


번호	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	비 고
1	균열	0.2	2.2	1	m
2	균열	0.2	2.2	1	m
3	균열	0.2	2.2	1	m
4	균열	0.2	2.2	1	m
5	균열	0.2	2.2	1	m
6	균열	0.2	2.2	1	m
7	균열	0.2	2.2	1	m
8	균열	0.2	2.2	1	m
9	균열	0.2	2.2	1	m
10	균열	0.2	2.2	1	m
11	균열	0.2	2.2	1	m
12	균열	0.2	2.2	1	m
13	균열	0.2	2.2	1	m
14	균열	0.2	2.2	1	m
15	균열	0.2	2.2	1	m
16	균열	0.2	2.2	1	m
17	균열	0.2	2.2	1	m
18	균열	0.2	2.2	1	m
19	균열	0.2	2.2	1	m
20	균열	0.2	2.2	1	m
21	균열	0.2	2.2	1	m
22	균열	0.2	2.2	1	m
23	균열	0.2	2.2	1	m
24	균열	0.2	2.2	1	m
25	균열	0.2	2.2	1	m
26	균열	0.2	2.2	1	m
27	균열	0.2	2.2	1	m
28	균열	0.2	2.2	1	m
29	균열	0.2	2.2	1	m
30	균열	0.2	2.2	1	m

동 역 영
2023년 경기북부 송전전력구,
백출 정밀안전점검 용역

용 역 사
케이아이엠(주)

점 검 일 자
2023.06



망 도 연 호
신 덕 은 분 기 - 8

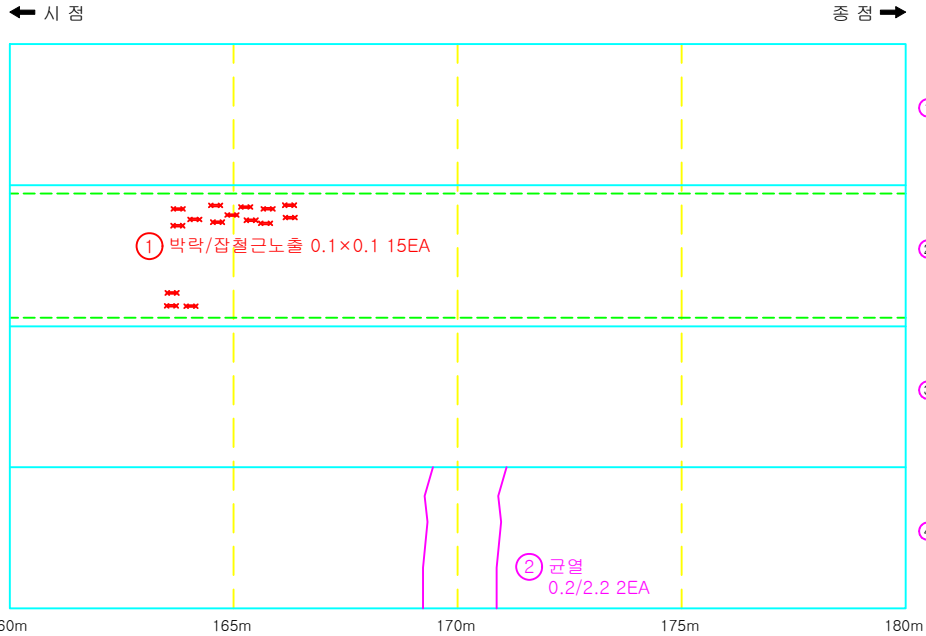

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	박락/잡철근노출	0.1	0.1	15	m ²	0.15	
2	균열	0.2	2.2	2	m	4.40	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

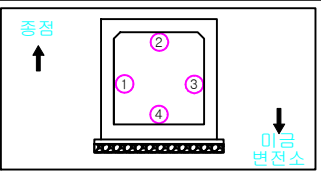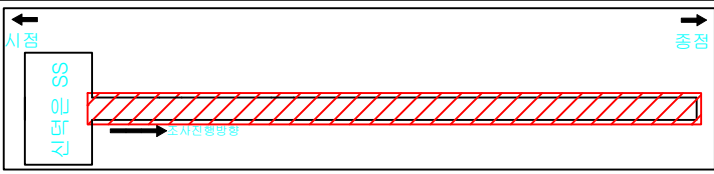

범
례



CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 댐을 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	동역사 케이아이엠(주)
이물침투적격치물침투	철근노출	청식	배관 폐관	정경원자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도영호 신덕은 분기 - 9

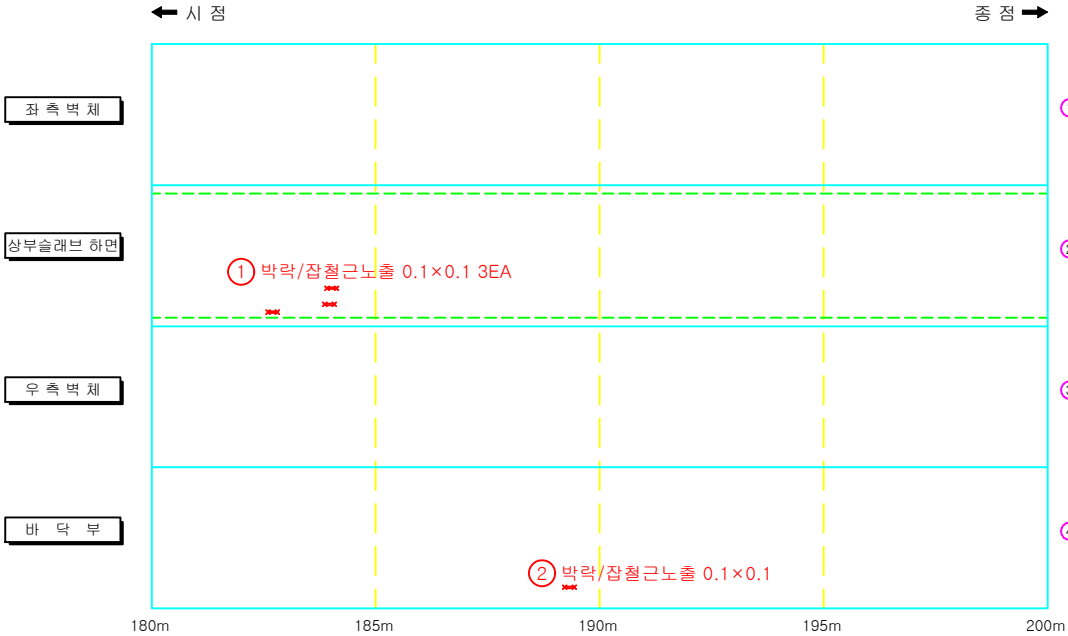


번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	박락/잡철근노출	0.1	0.1	3	m ²	0.03	
2	박락/잡철근노출	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

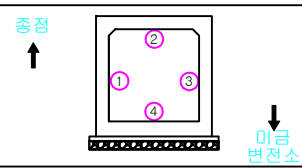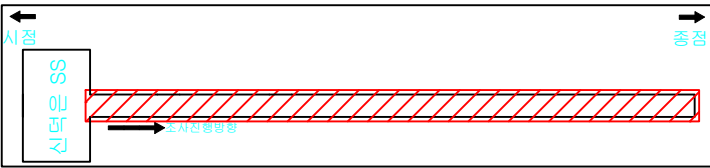



CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 댐을 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적격치불도착	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망동영호 신덕은 분기 - 10

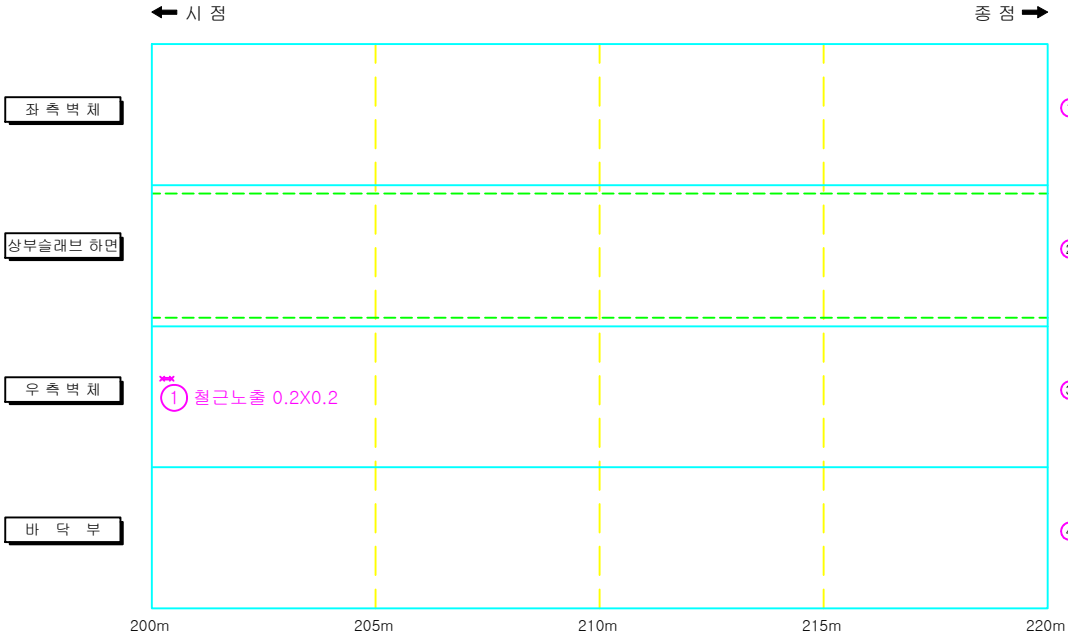


번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	철근노출	0.2	0.2	1	m ²	0.04	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

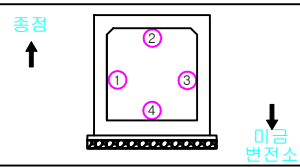
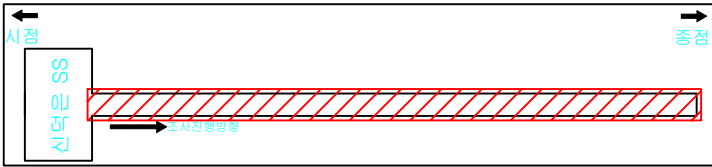


CW 0.2 균열	방수균열	재료분리	편형, 공회	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 댐을 정비안전점검 용역
벽리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	동역사 케이아이엠(주)
이물침투적착지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	정경원자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도영호 신덕은 분기 - 11

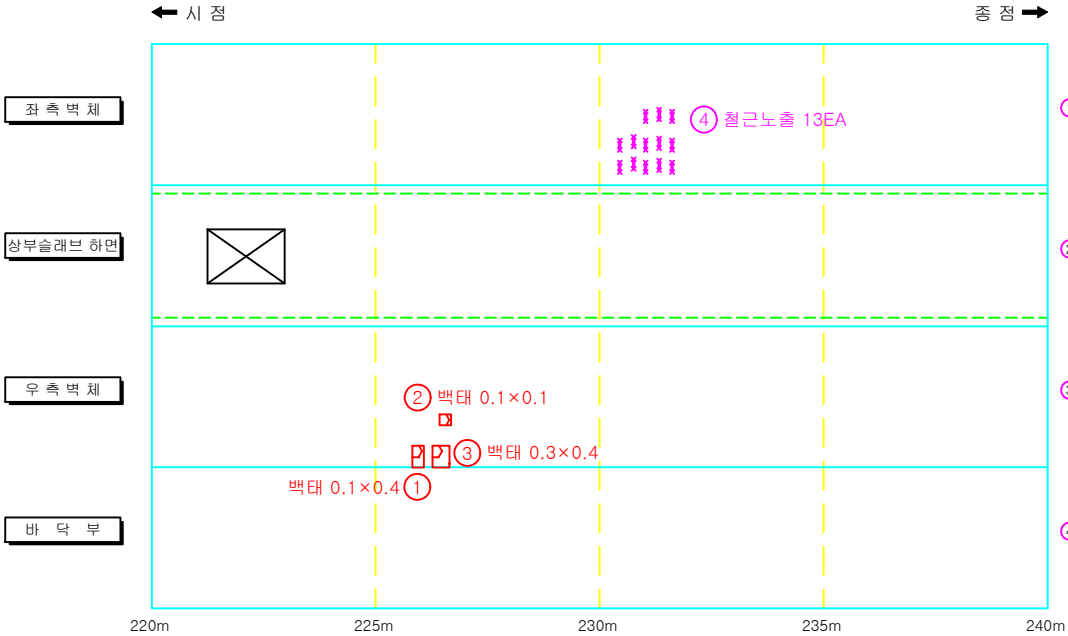


번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	0.4	1	㎡	0.04	
2	백태	0.1	0.1	1	㎡	0.01	
3	백태	0.3	0.4	1	㎡	0.12	
4	철근노출			13	EA	13.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

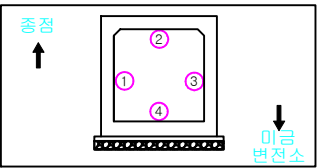
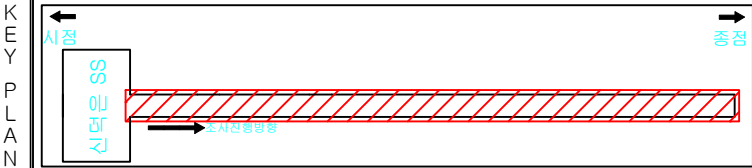


범 례	손상현황				비 고
	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	
	CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 백출 정밀안전점검 용역
	박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
	이물침투적착치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신 덕 은 분 기 - 12

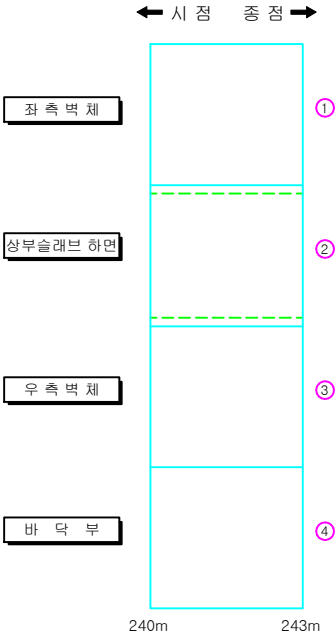

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

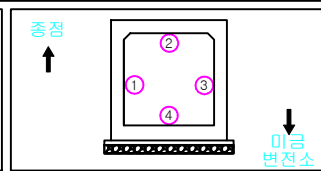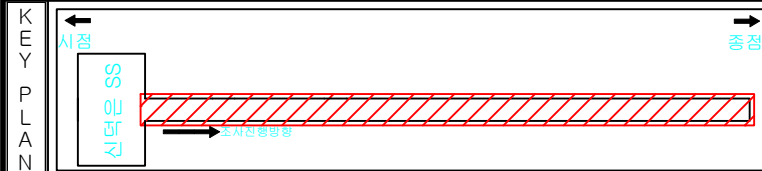

	CW-0.2	간 결	망상간결	재료문리	편정, 광물	출판연도 2023년 경기도북부 송진전권류 매출점밀양아전점간결형역
		박리, 박락 파손	시공이음불편 층변위, 이격	누수, 습관부	백대	출판사명 케이아이엠(주)
		이물질침적 저지물침적	절근노출	침식	배관 폐관	발행일자 2023.06
	사석이전 사석탈락	세굴	강재부식	기타		발행번호 신 덕은 분 기 - 13