



(환기구 #1)

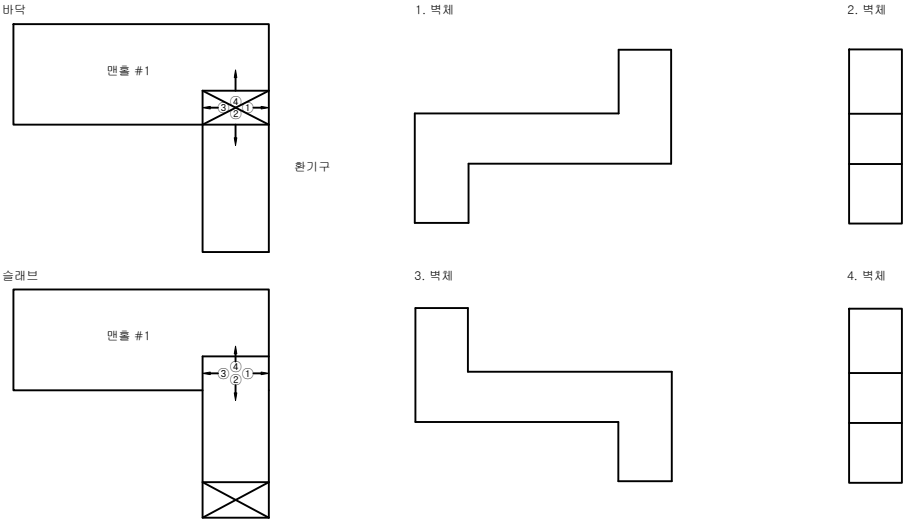

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례


CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
벽리, 벽락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적착지물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 환기구 - 1

신파주분기 환기구 외관조사망도


(수직구 #2)

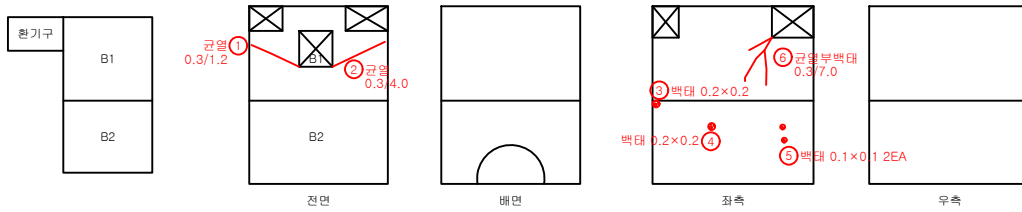



B2 슬래브

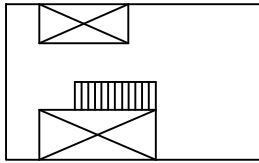

B1 슬래브

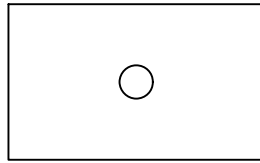

(환기구 #2)

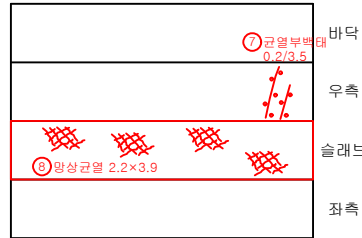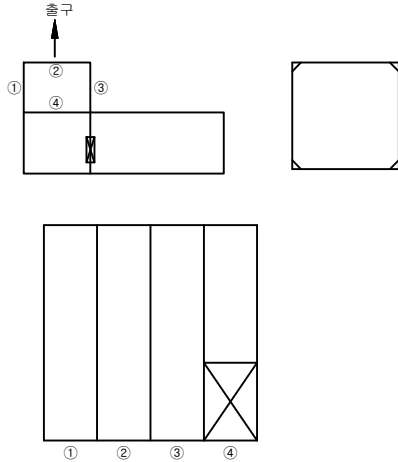


손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	1.2	1	m	1.20	
2	균열	0.3	4.0	1	m	4.00	
3	백태	0.2	0.2	1	m ²	0.04	
4	백태	0.2	0.2	1	m ²	0.04	
5	백태	0.1	0.1	2	m ²	0.02	
6	균열부백태	0.3	7.0	1	m	7.00	
7	균열부백태	0.2	3.5	1	m	3.50	
8	망상균열	2.2	3.9	1	m ²	8.58	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

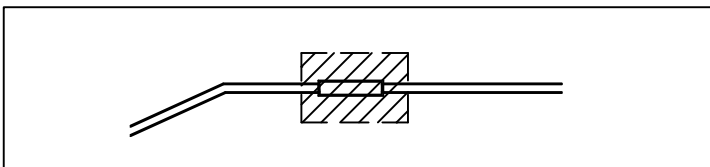

범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 백출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적착이물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	정경원자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도영호 신파주분기 환기구 - 2