




상부슬래브


|   |   |
|---|---|
| 유 | 출 |
|---|---|

파견부

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

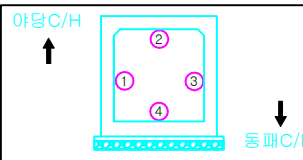


|        |                   |                    |            |          |                     |                                          |
|--------|-------------------|--------------------|------------|----------|---------------------|------------------------------------------|
| 과<br>목 | CW 0.2            | 간 열                | 망상근육       | 재료변리     | 편경,<br>편중           | 용역명<br>2023년 경기도부수 운전전력구.<br>태백점밀양전점관 용역 |
|        | 박리, 박락<br>파손      | 시공이음변리,<br>총변리, 이격 | 누수,<br>습상부 | 배덕       | 용역사<br>케이아이엔(주)     |                                          |
|        | 이물질유입 및<br>표지물인식도 | 절단한 물체             | 철선         | 배관<br>폐단 | 종량제차<br>2023.06     |                                          |
|        | 사석이완<br>사석탈락      | 재굴                 | 강재부식       | 기타       | 방도번호<br>신검표-신마주 - 1 |                                          |
|        |                   |                    |            |          |                     |                                          |
|        |                   |                    |            |          |                     |                                          |

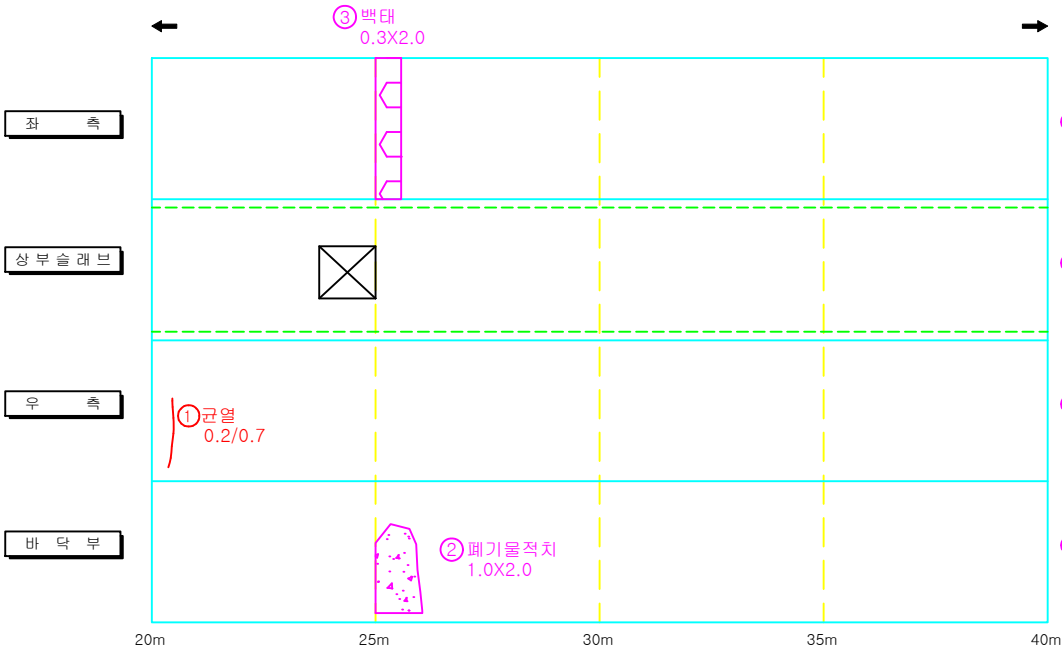


| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열    | 0.2  | 0.7 | 1  | m  | 0.70     |     |
| 2  | 폐기물적치 | 1.0  | 2.0 | 1  | ㎡  | 2.00     |     |
| 3  | 백태    | 0.3  | 2.0 | 1  | ㎡  | 0.60     |     |
| 4  |       |      |     |    |    |          |     |
| 5  |       |      |     |    |    |          |     |
| 6  |       |      |     |    |    |          |     |
| 7  |       |      |     |    |    |          |     |
| 8  |       |      |     |    |    |          |     |
| 9  |       |      |     |    |    |          |     |
| 10 |       |      |     |    |    |          |     |
| 11 |       |      |     |    |    |          |     |
| 12 |       |      |     |    |    |          |     |
| 13 |       |      |     |    |    |          |     |
| 14 |       |      |     |    |    |          |     |
| 15 |       |      |     |    |    |          |     |
| 16 |       |      |     |    |    |          |     |
| 17 |       |      |     |    |    |          |     |
| 18 |       |      |     |    |    |          |     |
| 19 |       |      |     |    |    |          |     |
| 20 |       |      |     |    |    |          |     |
| 21 |       |      |     |    |    |          |     |
| 22 |       |      |     |    |    |          |     |
| 23 |       |      |     |    |    |          |     |
| 24 |       |      |     |    |    |          |     |
| 25 |       |      |     |    |    |          |     |
| 26 |       |      |     |    |    |          |     |
| 27 |       |      |     |    |    |          |     |
| 28 |       |      |     |    |    |          |     |
| 29 |       |      |     |    |    |          |     |
| 30 |       |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN




야당C/H

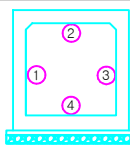

동패C/H



범  
례

|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물질퇴적<br>적지물퇴적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 2                      |

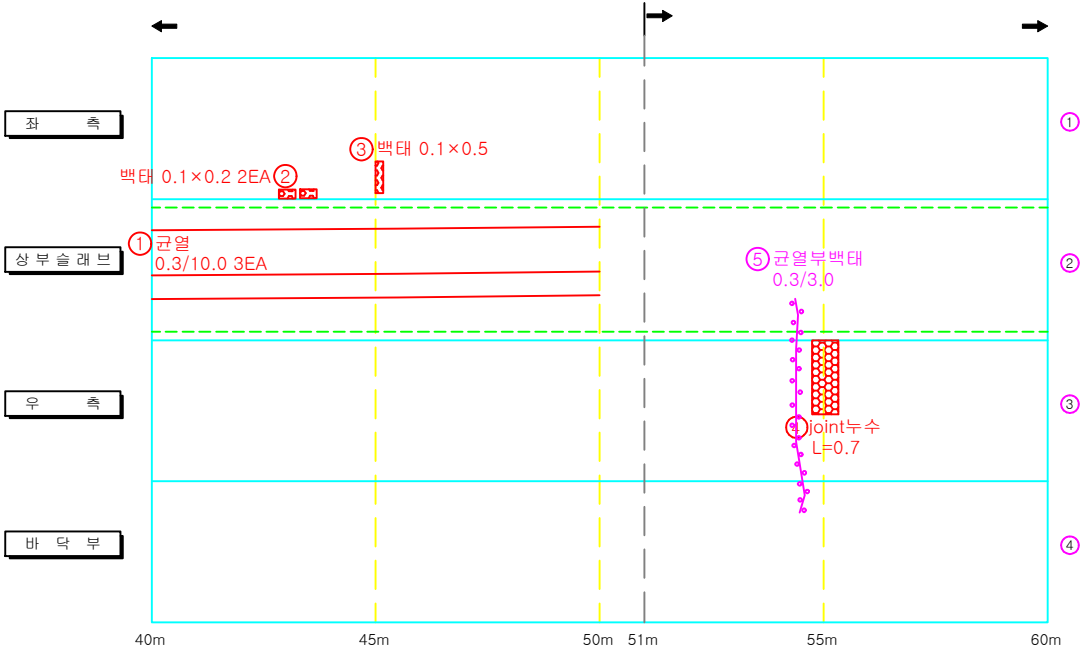

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열    | 0.3  | 10.0 | 3  | m  | 30.00    |     |
| 2  | 백태    | 0.1  | 0.2  | 2  | m² | 0.04     |     |
| 3  | 백태    | 0.1  | 0.5  | 1  | m² | 0.05     |     |
| 4  | 조인트누수 |      | 0.7  | 1  | m  | 0.70     |     |
| 5  | 균열부백태 | 0.3  | 3.00 | 1  | m  | 3.00     |     |
| 6  |       |      |      |    |    |          |     |
| 7  |       |      |      |    |    |          |     |
| 8  |       |      |      |    |    |          |     |
| 9  |       |      |      |    |    |          |     |
| 10 |       |      |      |    |    |          |     |
| 11 |       |      |      |    |    |          |     |
| 12 |       |      |      |    |    |          |     |
| 13 |       |      |      |    |    |          |     |
| 14 |       |      |      |    |    |          |     |
| 15 |       |      |      |    |    |          |     |
| 16 |       |      |      |    |    |          |     |
| 17 |       |      |      |    |    |          |     |
| 18 |       |      |      |    |    |          |     |
| 19 |       |      |      |    |    |          |     |
| 20 |       |      |      |    |    |          |     |
| 21 |       |      |      |    |    |          |     |
| 22 |       |      |      |    |    |          |     |
| 23 |       |      |      |    |    |          |     |
| 24 |       |      |      |    |    |          |     |
| 25 |       |      |      |    |    |          |     |
| 26 |       |      |      |    |    |          |     |
| 27 |       |      |      |    |    |          |     |
| 28 |       |      |      |    |    |          |     |
| 29 |       |      |      |    |    |          |     |
| 30 |       |      |      |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

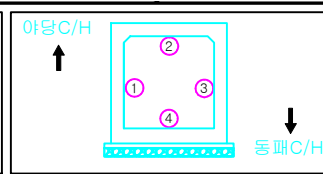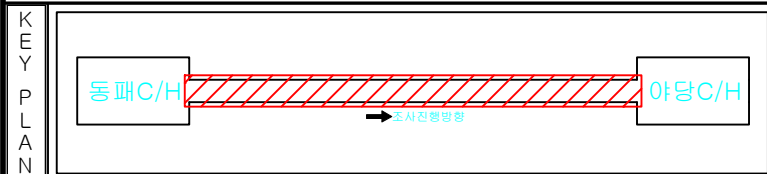

|        |                |                   |            |           |                                        |
|--------|----------------|-------------------|------------|-----------|----------------------------------------|
| 과<br>목 | Cw02 과 결       | 양상근결              | 채로본리       | 편정,<br>공통 | 평년<br>2023년 경기북부 순천전력국<br>매출 점량아점점점 열역 |
|        | 변리, 박락<br>핀손   | 시공이음본리<br>총본리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백대        | 물류사<br>케이아이엠(주)                        |
|        | 아를질링각<br>독자론티적 | 절근노출              | 형식         | 환경<br>폐관  | 경관설치<br>2023.06                        |
|        | 사색이인<br>사색탈라   | 세굴                | 강재부시       | 기타        | 광도원지<br>신림포-신파루 ~ 3                    |
|        |                |                   |            |           |                                        |
|        |                |                   |            |           |                                        |


손상 현황 표

좌 측

천 단 부

우 측



바 닥 부

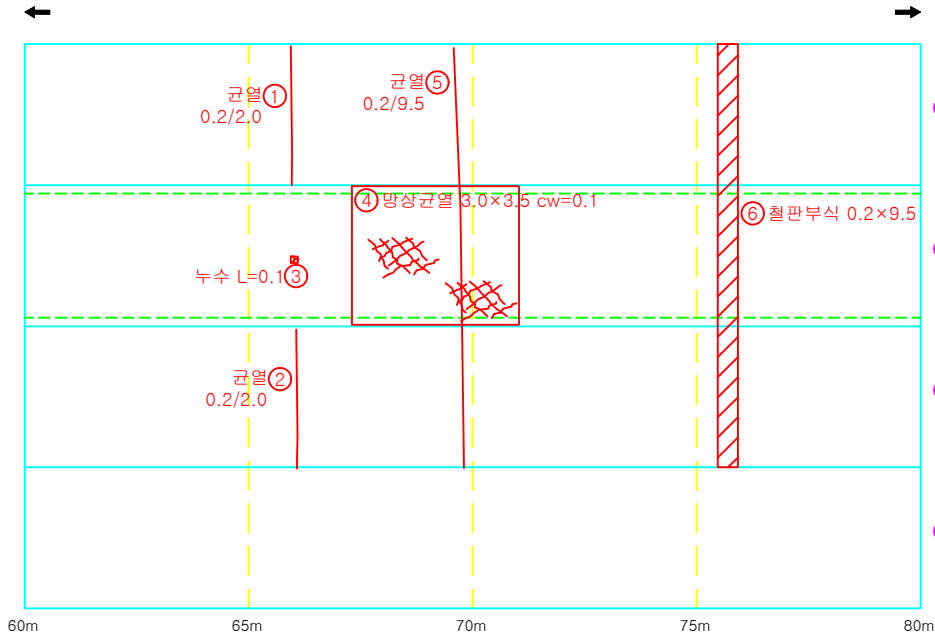

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |        |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.0 | 1  | m              | 2.00     |        |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.0 | 1  | m              | 2.00     |        |
| 3  | 누수   |      | 0.1 | 1  | m              | 0.10     |        |
| 4  | 망상균열 | 3.0  | 3.5 | 1  | m <sup>2</sup> | 10.50    | cw=0.1 |
| 5  | 균열   | 0.2  | 9.5 | 1  | m              | 9.50     |        |
| 6  | 철판부식 | 0.2  | 9.5 | 1  | m <sup>2</sup> | 1.90     |        |
| 7  |      |      |     |    |                |          |        |
| 8  |      |      |     |    |                |          |        |
| 9  |      |      |     |    |                |          |        |
| 10 |      |      |     |    |                |          |        |
| 11 |      |      |     |    |                |          |        |
| 12 |      |      |     |    |                |          |        |
| 13 |      |      |     |    |                |          |        |
| 14 |      |      |     |    |                |          |        |
| 15 |      |      |     |    |                |          |        |
| 16 |      |      |     |    |                |          |        |
| 17 |      |      |     |    |                |          |        |
| 18 |      |      |     |    |                |          |        |
| 19 |      |      |     |    |                |          |        |
| 20 |      |      |     |    |                |          |        |
| 21 |      |      |     |    |                |          |        |
| 22 |      |      |     |    |                |          |        |
| 23 |      |      |     |    |                |          |        |
| 24 |      |      |     |    |                |          |        |
| 25 |      |      |     |    |                |          |        |
| 26 |      |      |     |    |                |          |        |
| 27 |      |      |     |    |                |          |        |
| 28 |      |      |     |    |                |          |        |
| 29 |      |      |     |    |                |          |        |
| 30 |      |      |     |    |                |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

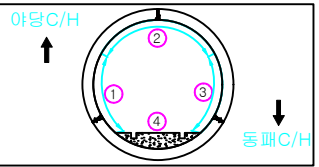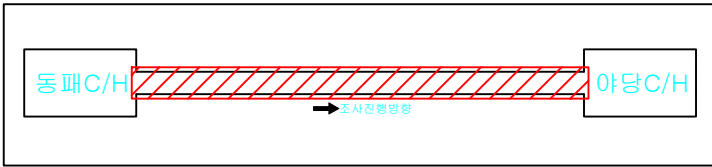

범  
례

|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편심, 공회 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 철밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배대     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적착치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 폐관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 4                   |





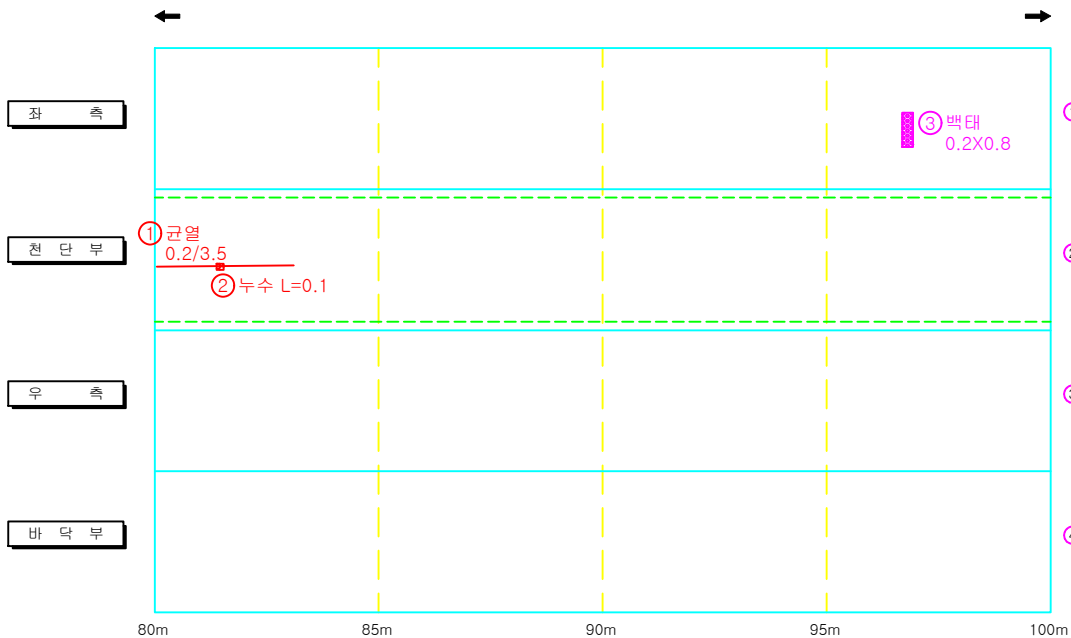

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 3.5 | 1  | m              | 3.50     |     |
| 2  | 누수   |      | 0.1 | 1  | m              | 0.10     |     |
| 3  | 백태   | 0.2  | 0.8 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.16     |     |
| 4  |      |      |     |    |                |          |     |
| 5  |      |      |     |    |                |          |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

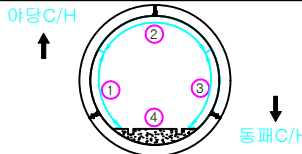

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 5                   |

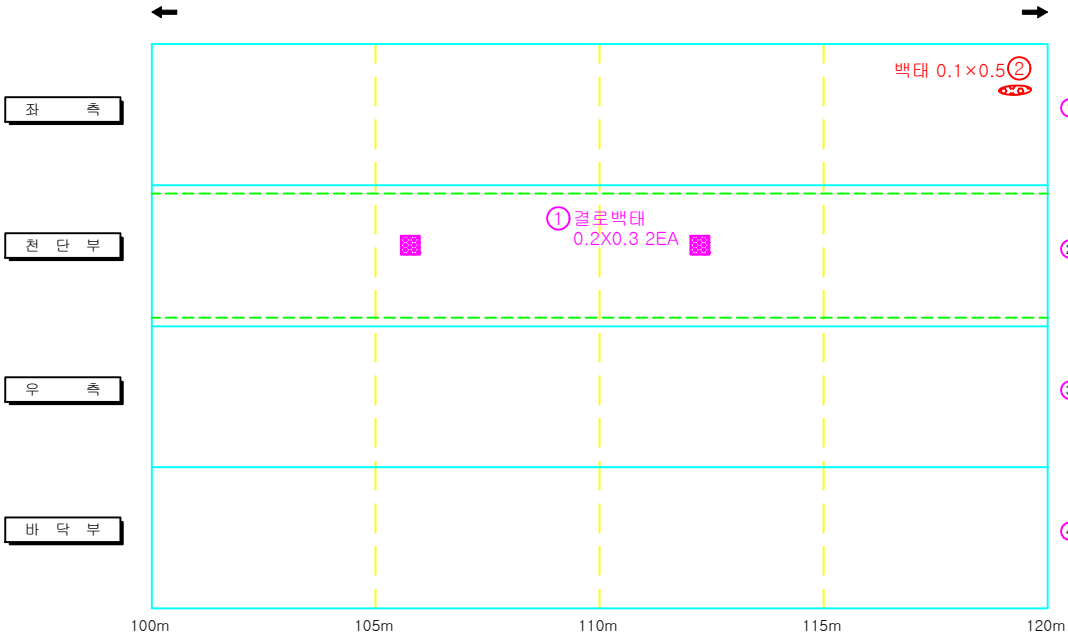

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 결로백태 | 0.2  | 0.3 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.06     |     |
| 2  | 백태   | 0.1  | 0.5 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.05     |     |
| 3  |      |      |     |    |                |          |     |
| 4  |      |      |     |    |                |          |     |
| 5  |      |      |     |    |                |          |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

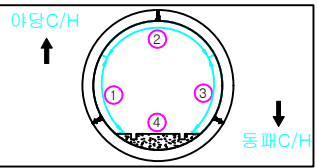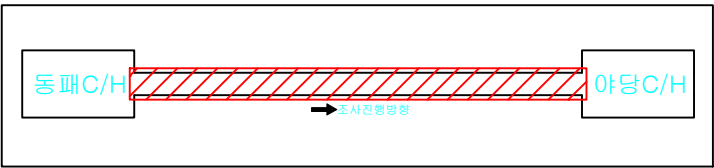

범  
례


|                 |                    |            |          |                                          |
|-----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열       | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손    | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락    | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 6                      |

좌 측

천 단 부

우 측


바 닥 부

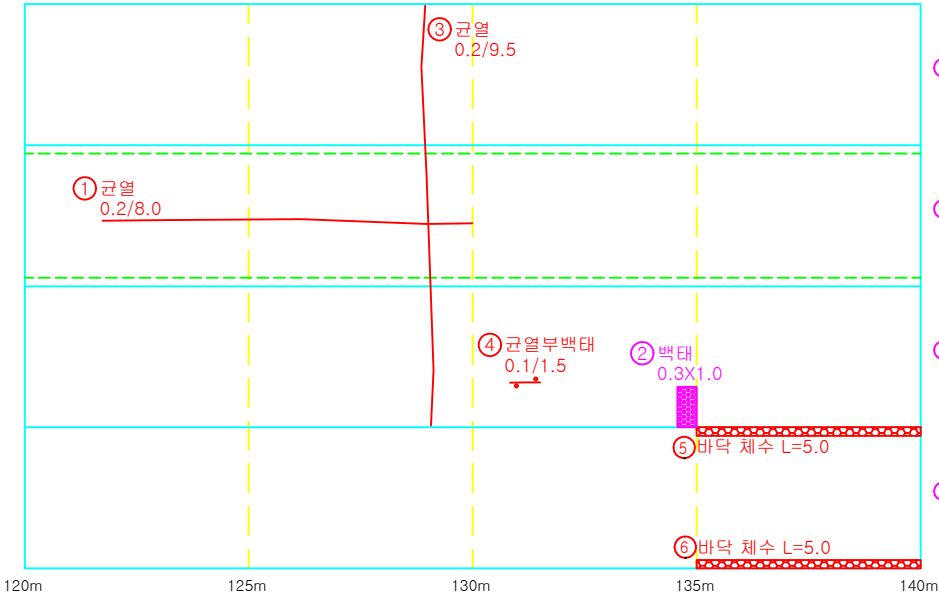

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>수량 | 비 고 |
|----|-------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열    | 0.2  | 8.0 | 1  | m              | 8.00     |     |
| 2  | 백태    | 0.3  | 1.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.30     |     |
| 3  | 균열    | 0.2  | 9.5 | 1  | m              | 9.50     |     |
| 4  | 균열부백태 | 0.1  | 1.5 | 1  | m              | 1.50     |     |
| 5  | 바닥 채수 |      | 5.0 | 1  | m              | 5.00     |     |
| 6  | 바닥 채수 |      | 5.0 | 1  | m              | 5.00     |     |
| 7  |       |      |     |    |                |          |     |
| 8  |       |      |     |    |                |          |     |
| 9  |       |      |     |    |                |          |     |
| 10 |       |      |     |    |                |          |     |
| 11 |       |      |     |    |                |          |     |
| 12 |       |      |     |    |                |          |     |
| 13 |       |      |     |    |                |          |     |
| 14 |       |      |     |    |                |          |     |
| 15 |       |      |     |    |                |          |     |
| 16 |       |      |     |    |                |          |     |
| 17 |       |      |     |    |                |          |     |
| 18 |       |      |     |    |                |          |     |
| 19 |       |      |     |    |                |          |     |
| 20 |       |      |     |    |                |          |     |
| 21 |       |      |     |    |                |          |     |
| 22 |       |      |     |    |                |          |     |
| 23 |       |      |     |    |                |          |     |
| 24 |       |      |     |    |                |          |     |
| 25 |       |      |     |    |                |          |     |
| 26 |       |      |     |    |                |          |     |
| 27 |       |      |     |    |                |          |     |
| 28 |       |      |     |    |                |          |     |
| 29 |       |      |     |    |                |          |     |
| 30 |       |      |     |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

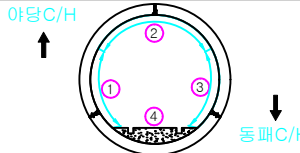

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 극치물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 경관일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 7                   |

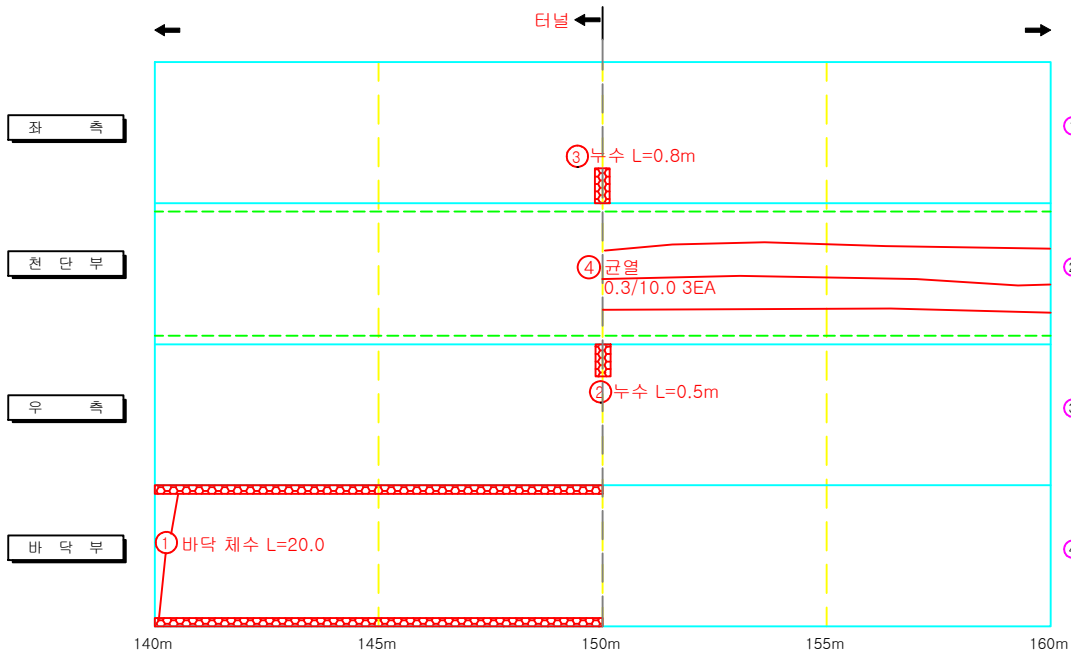

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 바닥 채수 |      | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  | 누수    |      | 0.5  | 1  | m  | 0.50     |     |
| 3  | 누수    |      | 0.8  | 1  | m  | 0.80     |     |
| 4  | 균열    | 0.3  | 10.0 | 3  | m  | 30.00    |     |
| 5  |       |      |      |    |    |          |     |
| 6  |       |      |      |    |    |          |     |
| 7  |       |      |      |    |    |          |     |
| 8  |       |      |      |    |    |          |     |
| 9  |       |      |      |    |    |          |     |
| 10 |       |      |      |    |    |          |     |
| 11 |       |      |      |    |    |          |     |
| 12 |       |      |      |    |    |          |     |
| 13 |       |      |      |    |    |          |     |
| 14 |       |      |      |    |    |          |     |
| 15 |       |      |      |    |    |          |     |
| 16 |       |      |      |    |    |          |     |
| 17 |       |      |      |    |    |          |     |
| 18 |       |      |      |    |    |          |     |
| 19 |       |      |      |    |    |          |     |
| 20 |       |      |      |    |    |          |     |
| 21 |       |      |      |    |    |          |     |
| 22 |       |      |      |    |    |          |     |
| 23 |       |      |      |    |    |          |     |
| 24 |       |      |      |    |    |          |     |
| 25 |       |      |      |    |    |          |     |
| 26 |       |      |      |    |    |          |     |
| 27 |       |      |      |    |    |          |     |
| 28 |       |      |      |    |    |          |     |
| 29 |       |      |      |    |    |          |     |
| 30 |       |      |      |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

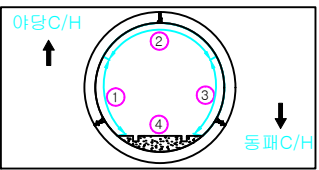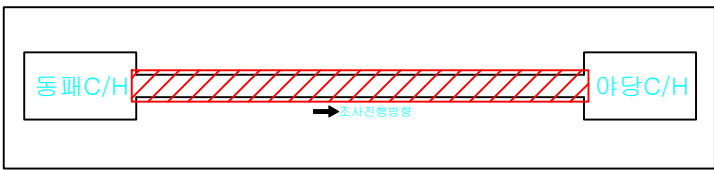

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공명   | 동역량<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>연출 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물퇴적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 8                      |

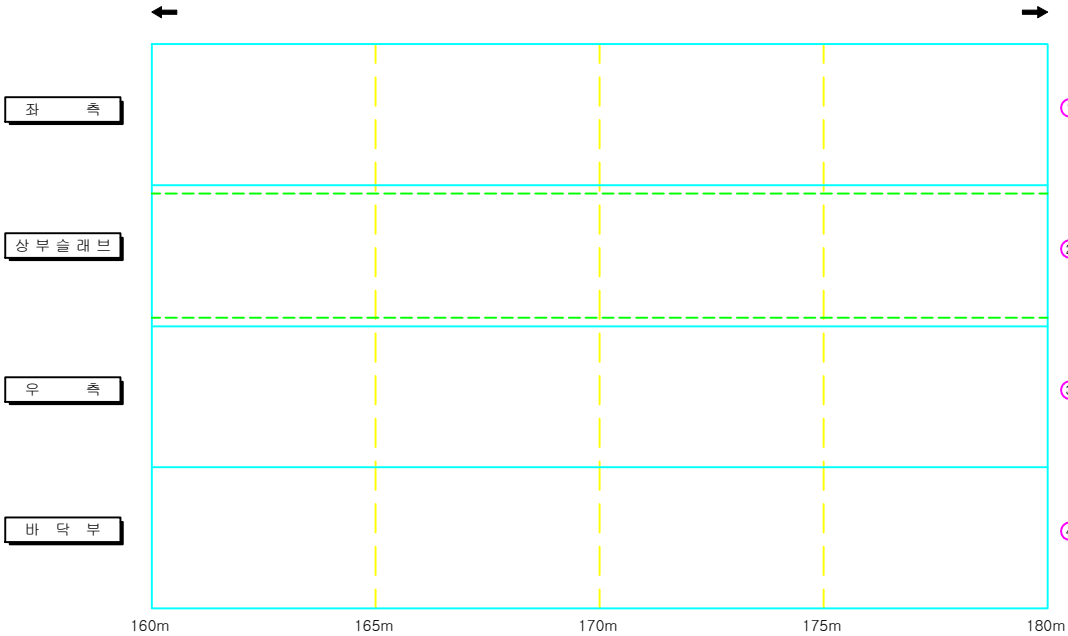

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

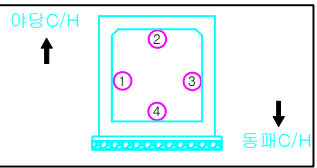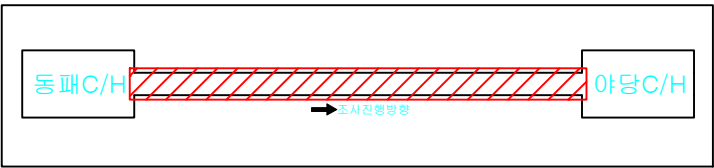

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적착지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 9                   |

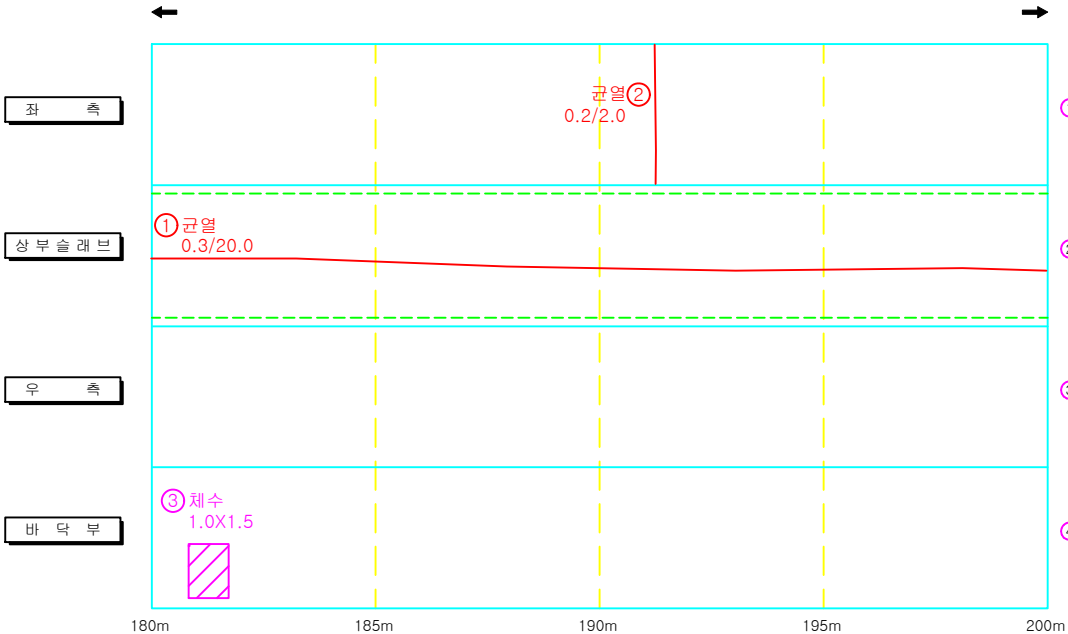

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상물량  | 비고 |
|----|------|------|------|----|----------------|-------|----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |       |    |
| 1  | 균열   | 0.3  | 20.0 | 1  | m              | 20.00 |    |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00  |    |
| 3  | 채수   | 1.0  | 1.5  | 1  | m <sup>2</sup> | 1.50  |    |
| 4  |      |      |      |    |                |       |    |
| 5  |      |      |      |    |                |       |    |
| 6  |      |      |      |    |                |       |    |
| 7  |      |      |      |    |                |       |    |
| 8  |      |      |      |    |                |       |    |
| 9  |      |      |      |    |                |       |    |
| 10 |      |      |      |    |                |       |    |
| 11 |      |      |      |    |                |       |    |
| 12 |      |      |      |    |                |       |    |
| 13 |      |      |      |    |                |       |    |
| 14 |      |      |      |    |                |       |    |
| 15 |      |      |      |    |                |       |    |
| 16 |      |      |      |    |                |       |    |
| 17 |      |      |      |    |                |       |    |
| 18 |      |      |      |    |                |       |    |
| 19 |      |      |      |    |                |       |    |
| 20 |      |      |      |    |                |       |    |
| 21 |      |      |      |    |                |       |    |
| 22 |      |      |      |    |                |       |    |
| 23 |      |      |      |    |                |       |    |
| 24 |      |      |      |    |                |       |    |
| 25 |      |      |      |    |                |       |    |
| 26 |      |      |      |    |                |       |    |
| 27 |      |      |      |    |                |       |    |
| 28 |      |      |      |    |                |       |    |
| 29 |      |      |      |    |                |       |    |
| 30 |      |      |      |    |                |       |    |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

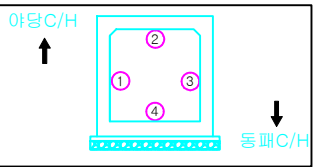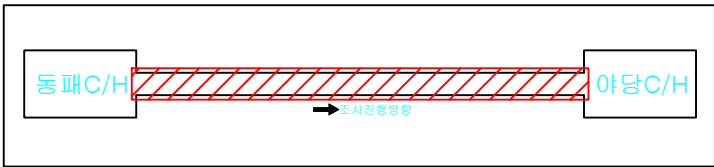

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 10                  |

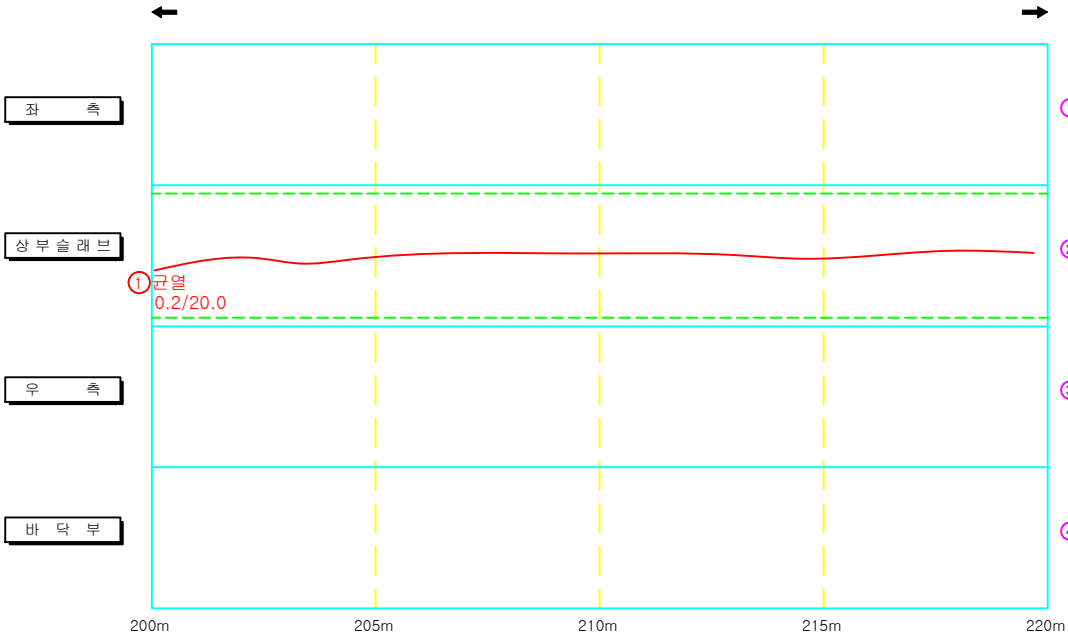

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  |      |      |      |    |    |          |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

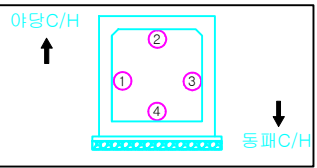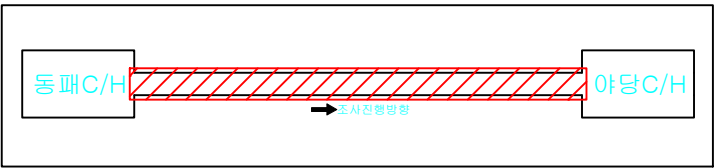

범  
례



|                 |                    |            |          |                                           |
|-----------------|--------------------|------------|----------|-------------------------------------------|
| CW 0.2 균열       | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활동역 |
| 박리, 박락<br>파손    | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물침투적<br>적지물침투적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 정경원자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락    | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도영호<br>신김포-신파주 - 11                      |

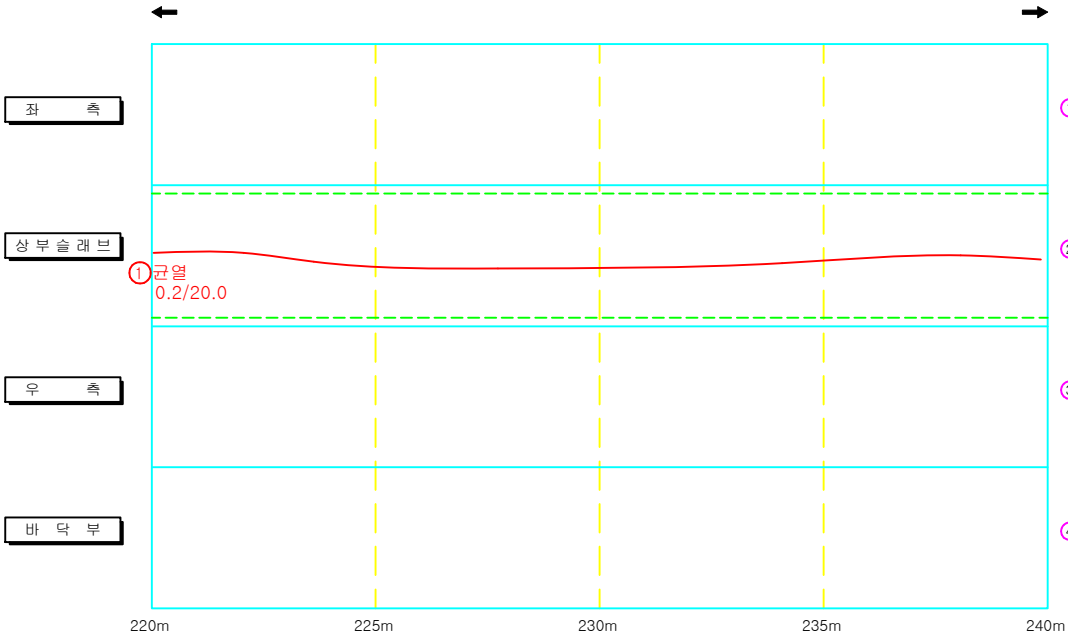

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  |      |      |      |    |    |          |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

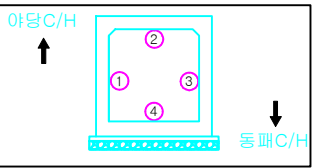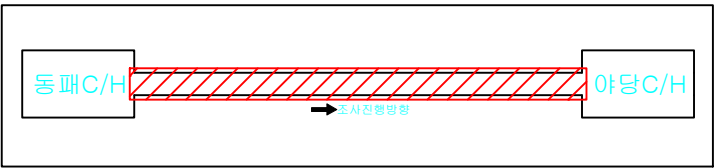

범  
례

|                |                    |         |          |                                          |
|----------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 12                     |



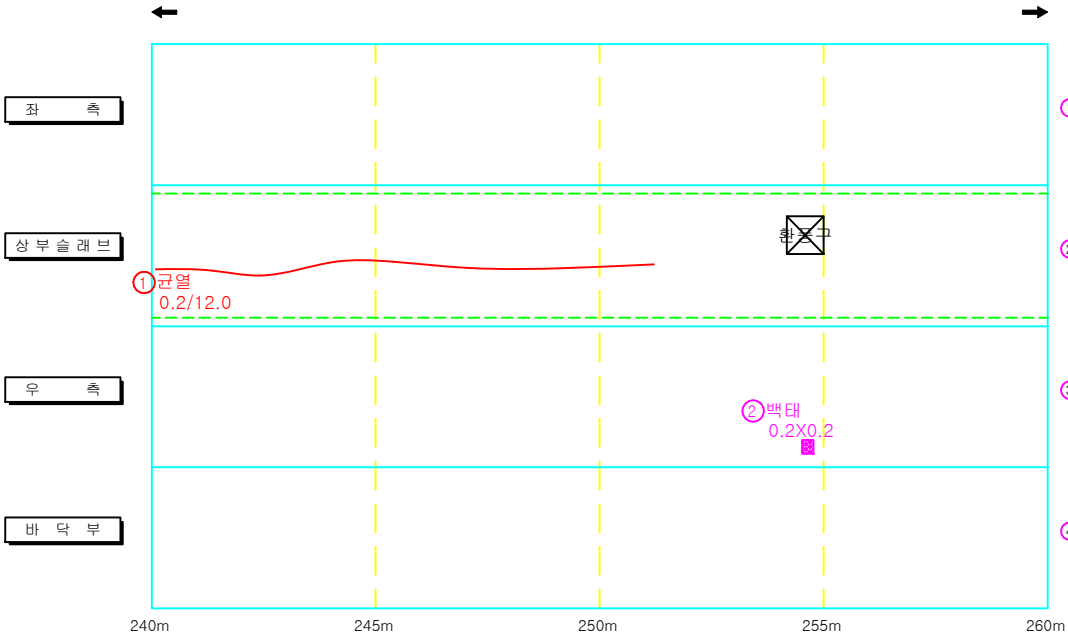

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 12.0 | 1  | m              | 12.00    |     |
| 2  | 백태   | 0.2  | 0.2  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.04     |     |
| 3  |      |      |      |    |                |          |     |
| 4  |      |      |      |    |                |          |     |
| 5  |      |      |      |    |                |          |     |
| 6  |      |      |      |    |                |          |     |
| 7  |      |      |      |    |                |          |     |
| 8  |      |      |      |    |                |          |     |
| 9  |      |      |      |    |                |          |     |
| 10 |      |      |      |    |                |          |     |
| 11 |      |      |      |    |                |          |     |
| 12 |      |      |      |    |                |          |     |
| 13 |      |      |      |    |                |          |     |
| 14 |      |      |      |    |                |          |     |
| 15 |      |      |      |    |                |          |     |
| 16 |      |      |      |    |                |          |     |
| 17 |      |      |      |    |                |          |     |
| 18 |      |      |      |    |                |          |     |
| 19 |      |      |      |    |                |          |     |
| 20 |      |      |      |    |                |          |     |
| 21 |      |      |      |    |                |          |     |
| 22 |      |      |      |    |                |          |     |
| 23 |      |      |      |    |                |          |     |
| 24 |      |      |      |    |                |          |     |
| 25 |      |      |      |    |                |          |     |
| 26 |      |      |      |    |                |          |     |
| 27 |      |      |      |    |                |          |     |
| 28 |      |      |      |    |                |          |     |
| 29 |      |      |      |    |                |          |     |
| 30 |      |      |      |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H


야당C/H

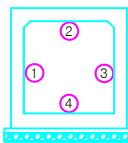

동패C/H

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 13                     |

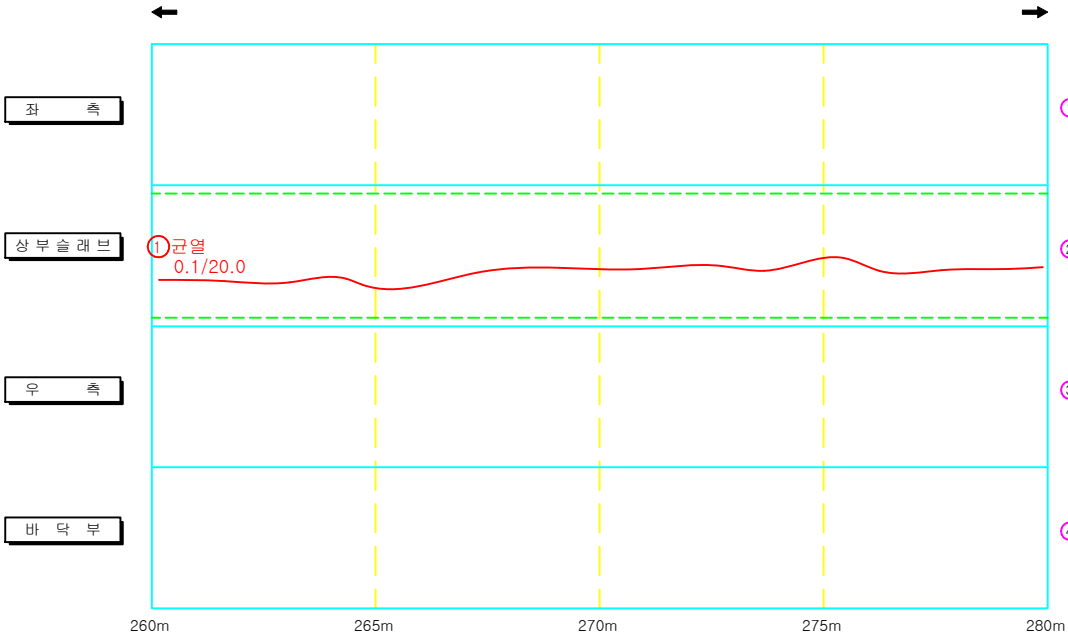

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.1  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  |      |      |      |    |    |          |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

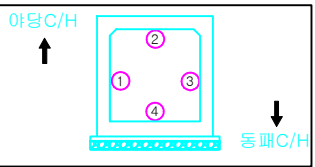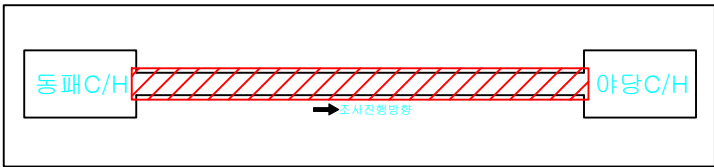

범  
례

|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 정경원자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 14                     |


손상 현황 표

좌 측

상부슬래브

우 측


바닥부

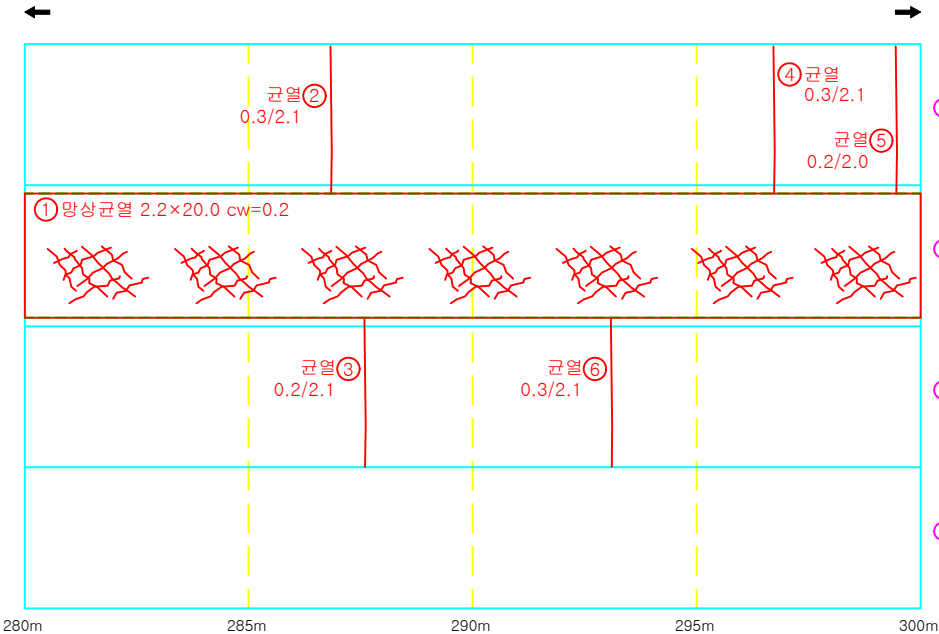


| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |        |
| 1  | 망상균열 | 2.2  | 20.0 | 1  | ㎡  | 44.00    | cw=0.2 |
| 2  | 균열   | 0.3  | 2.1  | 1  | m  | 2.10     |        |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m  | 2.10     |        |
| 4  | 균열   | 0.3  | 2.1  | 1  | m  | 2.10     |        |
| 5  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |        |
| 6  | 균열   | 0.3  | 2.1  | 1  | m  | 2.10     |        |
| 7  |      |      |      |    |    |          |        |
| 8  |      |      |      |    |    |          |        |
| 9  |      |      |      |    |    |          |        |
| 10 |      |      |      |    |    |          |        |
| 11 |      |      |      |    |    |          |        |
| 12 |      |      |      |    |    |          |        |
| 13 |      |      |      |    |    |          |        |
| 14 |      |      |      |    |    |          |        |
| 15 |      |      |      |    |    |          |        |
| 16 |      |      |      |    |    |          |        |
| 17 |      |      |      |    |    |          |        |
| 18 |      |      |      |    |    |          |        |
| 19 |      |      |      |    |    |          |        |
| 20 |      |      |      |    |    |          |        |
| 21 |      |      |      |    |    |          |        |
| 22 |      |      |      |    |    |          |        |
| 23 |      |      |      |    |    |          |        |
| 24 |      |      |      |    |    |          |        |
| 25 |      |      |      |    |    |          |        |
| 26 |      |      |      |    |    |          |        |
| 27 |      |      |      |    |    |          |        |
| 28 |      |      |      |    |    |          |        |
| 29 |      |      |      |    |    |          |        |
| 30 |      |      |      |    |    |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN




야당C/H

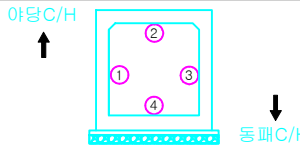

범  
례

|                |                   |            |          |                                          |
|----------------|-------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW(0.2) 균열     | 망상균열              | 재료분리       | 편형, 공회   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리,이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>격치물퇴적 | 철근노출              | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 15                     |

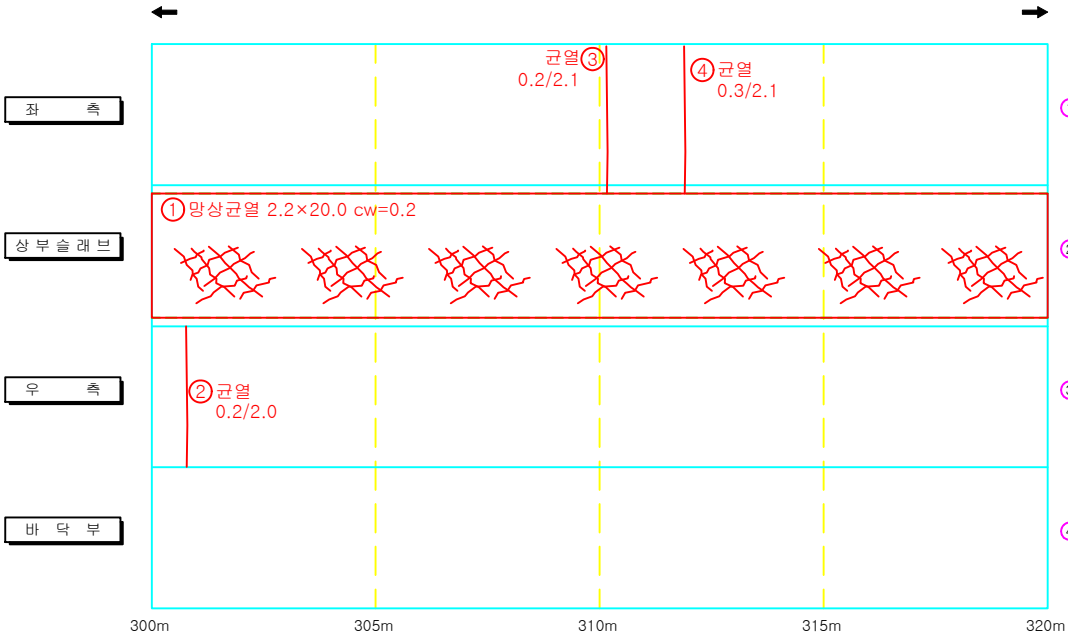

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 망상균열 | 2.2  | 20.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 44.00    | cw=0.2 |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |        |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 4  | 균열   | 0.3  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 5  |      |      |      |    |                |          |        |
| 6  |      |      |      |    |                |          |        |
| 7  |      |      |      |    |                |          |        |
| 8  |      |      |      |    |                |          |        |
| 9  |      |      |      |    |                |          |        |
| 10 |      |      |      |    |                |          |        |
| 11 |      |      |      |    |                |          |        |
| 12 |      |      |      |    |                |          |        |
| 13 |      |      |      |    |                |          |        |
| 14 |      |      |      |    |                |          |        |
| 15 |      |      |      |    |                |          |        |
| 16 |      |      |      |    |                |          |        |
| 17 |      |      |      |    |                |          |        |
| 18 |      |      |      |    |                |          |        |
| 19 |      |      |      |    |                |          |        |
| 20 |      |      |      |    |                |          |        |
| 21 |      |      |      |    |                |          |        |
| 22 |      |      |      |    |                |          |        |
| 23 |      |      |      |    |                |          |        |
| 24 |      |      |      |    |                |          |        |
| 25 |      |      |      |    |                |          |        |
| 26 |      |      |      |    |                |          |        |
| 27 |      |      |      |    |                |          |        |
| 28 |      |      |      |    |                |          |        |
| 29 |      |      |      |    |                |          |        |
| 30 |      |      |      |    |                |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H


야당C/H

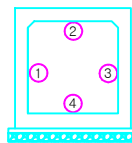

동패C/H

범  
례



|                 |                   |            |          |                                          |
|-----------------|-------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW(0.2) 균열      | 망상균열              | 재료분리       | 편형, 공형   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손    | 시공이음분리,<br>층분리,이격 | 누수,<br>습윤부 | 배태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투적 | 철근노출              | 청식         | 배관<br>폐관 | 정경원자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락    | 세굴                | 강재부식       | 기타       | 망도영호<br>신김포-신파주 - 16                     |

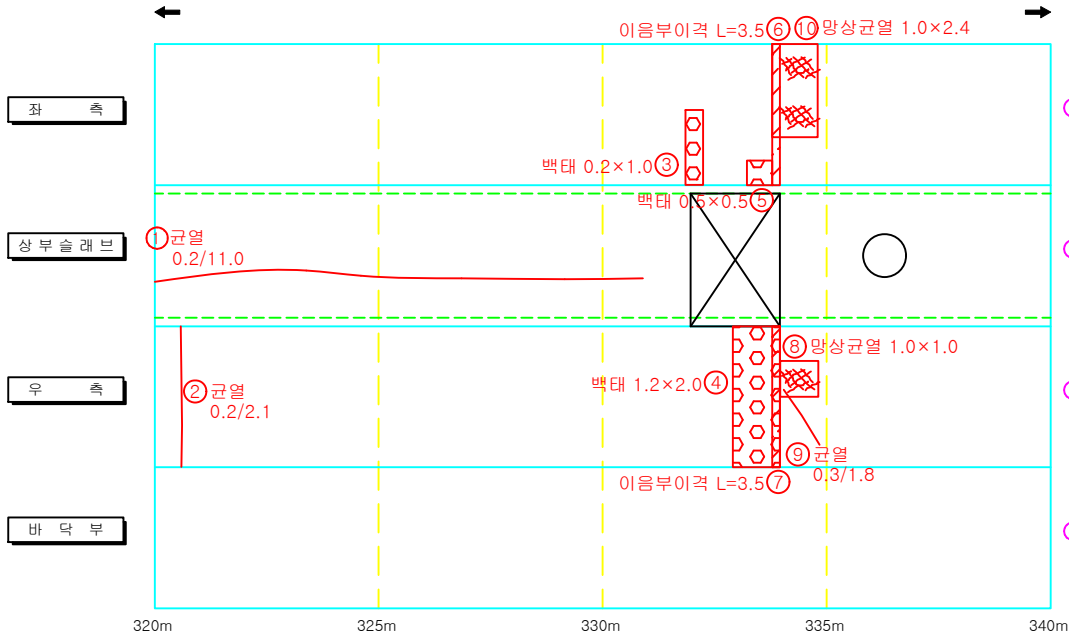

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|------|----|----------------|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열    | 0.2  | 11.0 | 1  | m              | 11.00    |     |
| 2  | 균열    | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |     |
| 3  | 백태    | 0.2  | 1.0  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.20     |     |
| 4  | 백태    | 1.2  | 2.0  | 1  | m <sup>2</sup> | 2.40     |     |
| 5  | 백태    | 0.5  | 0.5  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.25     |     |
| 6  | 이음부이격 |      | 3.5  | 1  | m              | 3.50     |     |
| 7  | 이음부이격 |      | 3.5  | 1  | m              | 3.50     |     |
| 8  | 망상균열  | 1.0  | 1.0  | 1  | m <sup>2</sup> | 1.00     |     |
| 9  | 균열    | 0.3  | 1.8  | 1  | m              | 1.80     |     |
| 10 | 망상균열  | 1.0  | 2.4  | 1  | m <sup>2</sup> | 2.40     |     |
| 11 |       |      |      |    |                |          |     |
| 12 |       |      |      |    |                |          |     |
| 13 |       |      |      |    |                |          |     |
| 14 |       |      |      |    |                |          |     |
| 15 |       |      |      |    |                |          |     |
| 16 |       |      |      |    |                |          |     |
| 17 |       |      |      |    |                |          |     |
| 18 |       |      |      |    |                |          |     |
| 19 |       |      |      |    |                |          |     |
| 20 |       |      |      |    |                |          |     |
| 21 |       |      |      |    |                |          |     |
| 22 |       |      |      |    |                |          |     |
| 23 |       |      |      |    |                |          |     |
| 24 |       |      |      |    |                |          |     |
| 25 |       |      |      |    |                |          |     |
| 26 |       |      |      |    |                |          |     |
| 27 |       |      |      |    |                |          |     |
| 28 |       |      |      |    |                |          |     |
| 29 |       |      |      |    |                |          |     |
| 30 |       |      |      |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

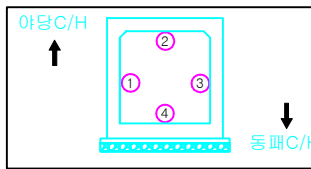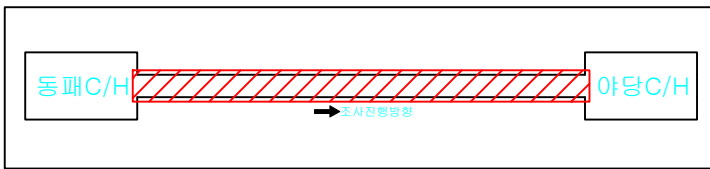

범  
례

|                |                    |         |          |                                          |
|----------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편청, 공청   | 동역사<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 벽리, 벽박<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>격지물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 17                     |

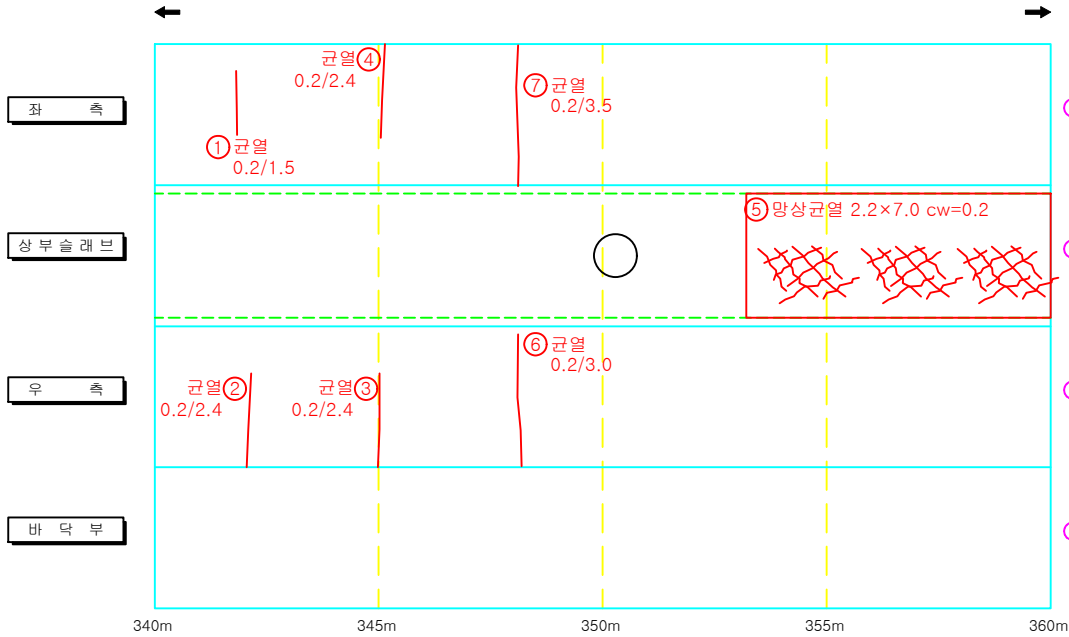

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |        |
| 1  | 균열   | 0.2  | 1.5 | 1  | m              | 1.50     |        |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.4 | 1  | m              | 2.40     |        |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.4 | 1  | m              | 2.40     |        |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.4 | 1  | m              | 2.40     |        |
| 5  | 망상균열 | 2.2  | 7.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 15.40    | cw=0.2 |
| 6  | 균열   | 0.2  | 3.0 | 1  | m              | 3.00     |        |
| 7  | 균열   | 0.2  | 3.5 | 1  | m              | 3.50     |        |
| 8  |      |      |     |    |                |          |        |
| 9  |      |      |     |    |                |          |        |
| 10 |      |      |     |    |                |          |        |
| 11 |      |      |     |    |                |          |        |
| 12 |      |      |     |    |                |          |        |
| 13 |      |      |     |    |                |          |        |
| 14 |      |      |     |    |                |          |        |
| 15 |      |      |     |    |                |          |        |
| 16 |      |      |     |    |                |          |        |
| 17 |      |      |     |    |                |          |        |
| 18 |      |      |     |    |                |          |        |
| 19 |      |      |     |    |                |          |        |
| 20 |      |      |     |    |                |          |        |
| 21 |      |      |     |    |                |          |        |
| 22 |      |      |     |    |                |          |        |
| 23 |      |      |     |    |                |          |        |
| 24 |      |      |     |    |                |          |        |
| 25 |      |      |     |    |                |          |        |
| 26 |      |      |     |    |                |          |        |
| 27 |      |      |     |    |                |          |        |
| 28 |      |      |     |    |                |          |        |
| 29 |      |      |     |    |                |          |        |
| 30 |      |      |     |    |                |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN


동패C/H



야당C/H

→ 조사선형방향

야당C/H

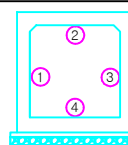


동패C/H

범  
례

|                |                   |            |          |                                         |
|----------------|-------------------|------------|----------|-----------------------------------------|
| CW=0.2 균열      | 망상균열              | 재료분리       | 편형, 공회   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리,이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                         |
| 이물침투적<br>격치물퇴적 | 철근노출              | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                         |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 18                    |



손상 현황 표

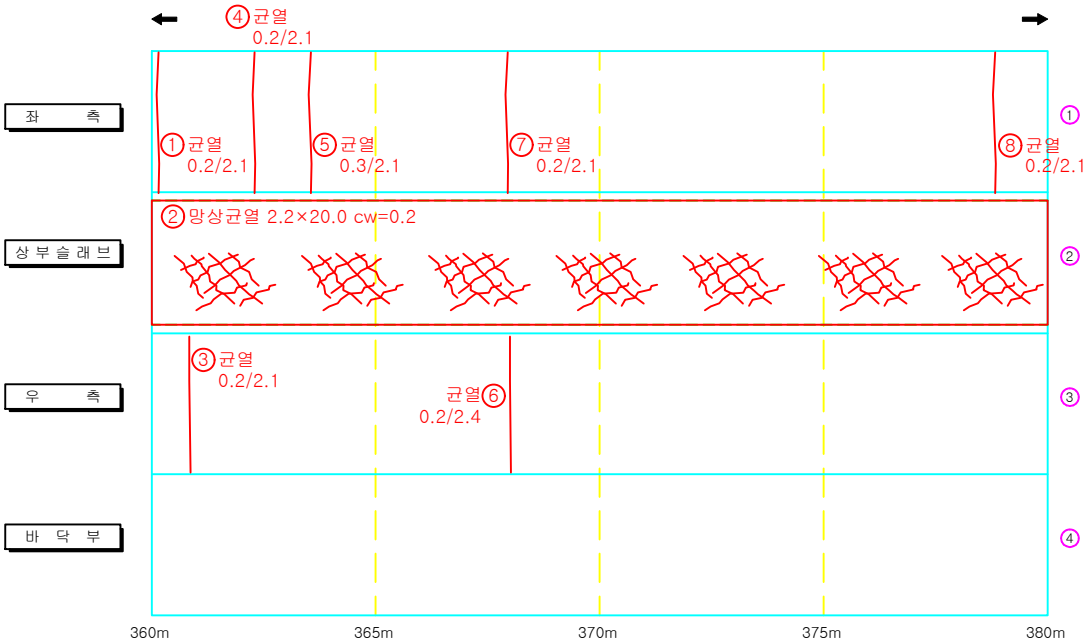

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 2  | 망상균열 | 2.2  | 20.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 44.00    | cw=0.2 |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 5  | 균열   | 0.3  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 6  | 균열   | 0.2  | 2.4  | 1  | m              | 2.40     |        |
| 7  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 8  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 9  |      |      |      |    |                |          |        |
| 10 |      |      |      |    |                |          |        |
| 11 |      |      |      |    |                |          |        |
| 12 |      |      |      |    |                |          |        |
| 13 |      |      |      |    |                |          |        |
| 14 |      |      |      |    |                |          |        |
| 15 |      |      |      |    |                |          |        |
| 16 |      |      |      |    |                |          |        |
| 17 |      |      |      |    |                |          |        |
| 18 |      |      |      |    |                |          |        |
| 19 |      |      |      |    |                |          |        |
| 20 |      |      |      |    |                |          |        |
| 21 |      |      |      |    |                |          |        |
| 22 |      |      |      |    |                |          |        |
| 23 |      |      |      |    |                |          |        |
| 24 |      |      |      |    |                |          |        |
| 25 |      |      |      |    |                |          |        |
| 26 |      |      |      |    |                |          |        |
| 27 |      |      |      |    |                |          |        |
| 28 |      |      |      |    |                |          |        |
| 29 |      |      |      |    |                |          |        |
| 30 |      |      |      |    |                |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

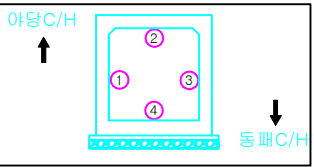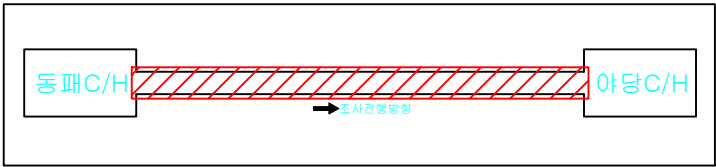

범  
례

|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW(0.2) 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공회 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 극치물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 폐관  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 19                  |





상 부 슬 래 브

|   |   |
|---|---|
| 유 | 출 |
|---|---|

부속 바

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

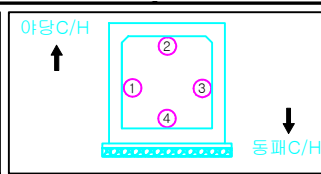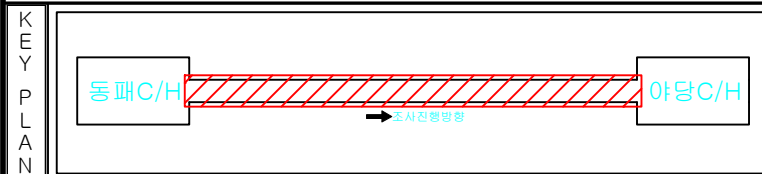

|        |                  |                   |            |          |                                          |
|--------|------------------|-------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| 분<br>류 | 2023년 2월         | 상상곡예              | 재료놀이       | 면접, 공작   | 특정주제<br>2023년 경기도북부 순천전력<br>연을 정밀안전점검 운영 |
|        | 막리, 막락<br>파손     | 시공이음본리<br>송본리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엔(주)                          |
|        | 이물침입방지<br>직지침입방지 | 철근노출              | 청식         | 배관<br>배관 | 정영환<br>2023.06                           |
|        | 사석이온<br>사석발락     | 새굴                | 강재부식       | 기타       | 양도변호<br>신검포-신파주 - 20                     |




손상 현황 표

좌 측

상부슬래브

우 측



바닥부

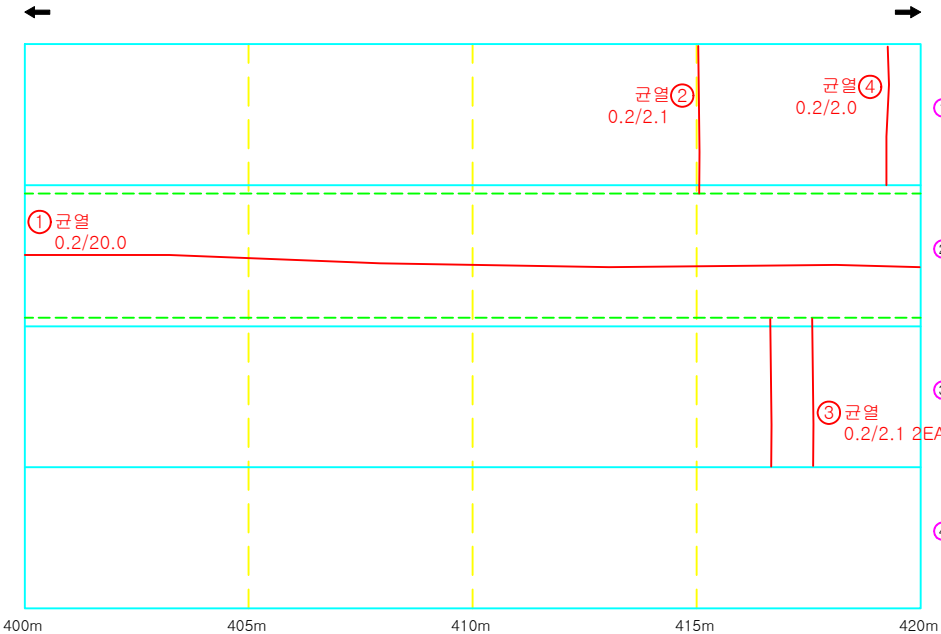


| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m  | 2.10     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 2  | m  | 4.20     |     |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

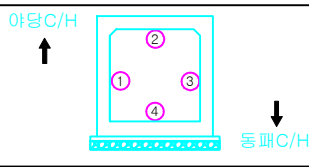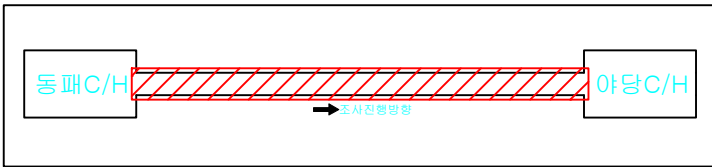

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m  | 2.10     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 2  | m  | 4.20     |     |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |

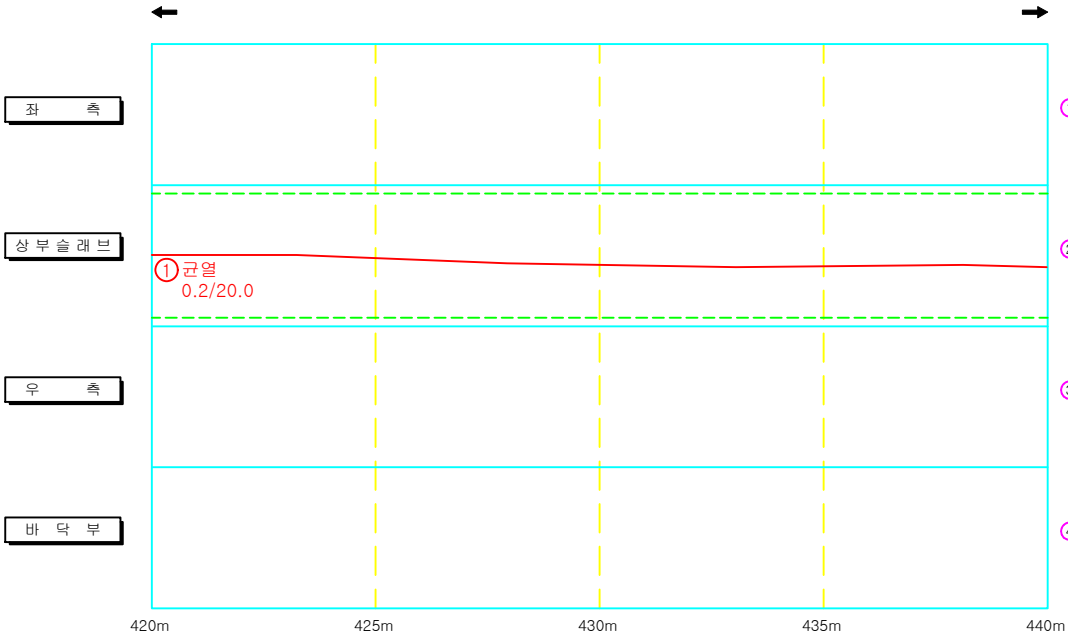

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  |      |      |      |    |    |          |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H

야당C/H

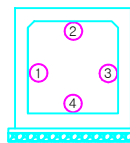


동패C/H

범  
례

|                |                    |         |          |                                           |
|----------------|--------------------|---------|----------|-------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활동역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물침투적<br>적치물퇴적 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 22                      |



손상 현황 표

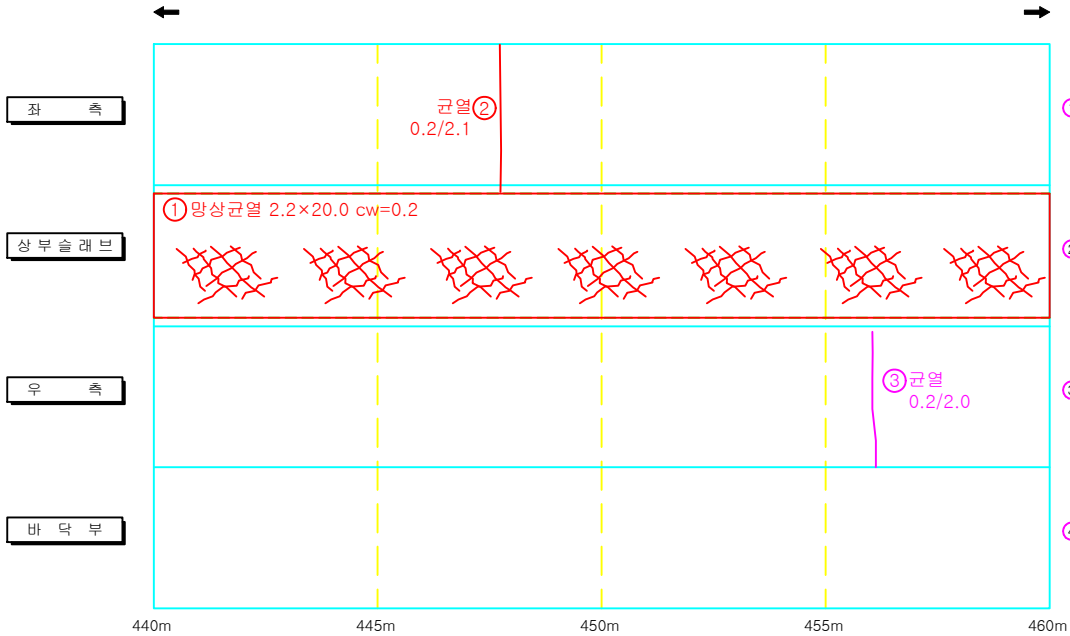

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 망상균열 | 2.2  | 20.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 44.00    | cw=0.2 |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |        |
| 4  |      |      |      |    |                |          |        |
| 5  |      |      |      |    |                |          |        |
| 6  |      |      |      |    |                |          |        |
| 7  |      |      |      |    |                |          |        |
| 8  |      |      |      |    |                |          |        |
| 9  |      |      |      |    |                |          |        |
| 10 |      |      |      |    |                |          |        |
| 11 |      |      |      |    |                |          |        |
| 12 |      |      |      |    |                |          |        |
| 13 |      |      |      |    |                |          |        |
| 14 |      |      |      |    |                |          |        |
| 15 |      |      |      |    |                |          |        |
| 16 |      |      |      |    |                |          |        |
| 17 |      |      |      |    |                |          |        |
| 18 |      |      |      |    |                |          |        |
| 19 |      |      |      |    |                |          |        |
| 20 |      |      |      |    |                |          |        |
| 21 |      |      |      |    |                |          |        |
| 22 |      |      |      |    |                |          |        |
| 23 |      |      |      |    |                |          |        |
| 24 |      |      |      |    |                |          |        |
| 25 |      |      |      |    |                |          |        |
| 26 |      |      |      |    |                |          |        |
| 27 |      |      |      |    |                |          |        |
| 28 |      |      |      |    |                |          |        |
| 29 |      |      |      |    |                |          |        |
| 30 |      |      |      |    |                |          |        |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

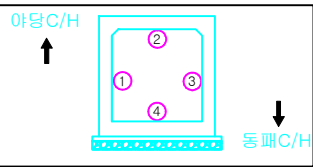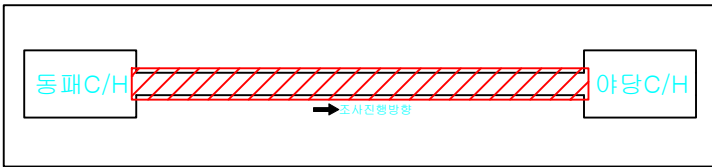

범  
례



|              |                 |         |        |                                         |
|--------------|-----------------|---------|--------|-----------------------------------------|
| CW 0.2       | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공중 | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검결과 |
| 박리, 박락, 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사<br>케이아이엠(주)                         |
| 이물질퇴적, 적지물퇴적 | 철근노출            | 침식      | 배관 파관  | 정경원자<br>2023.06                         |
| 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호<br>신김포-신파주 - 23                    |

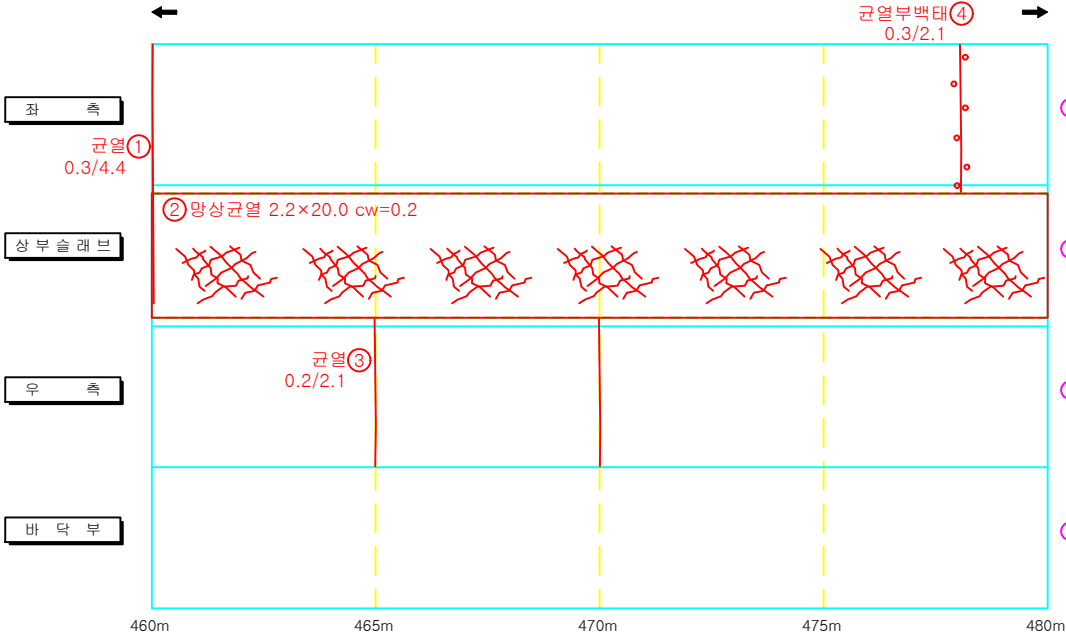

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|-------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 균열    | 0.3  | 4.4  | 1  | m              | 4.40     |        |
| 2  | 망상균열  | 2.2  | 20.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 44.00    | cw=0.2 |
| 3  | 균열    | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 4  | 균열부백태 | 0.3  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 5  |       |      |      |    |                |          |        |
| 6  |       |      |      |    |                |          |        |
| 7  |       |      |      |    |                |          |        |
| 8  |       |      |      |    |                |          |        |
| 9  |       |      |      |    |                |          |        |
| 10 |       |      |      |    |                |          |        |
| 11 |       |      |      |    |                |          |        |
| 12 |       |      |      |    |                |          |        |
| 13 |       |      |      |    |                |          |        |
| 14 |       |      |      |    |                |          |        |
| 15 |       |      |      |    |                |          |        |
| 16 |       |      |      |    |                |          |        |
| 17 |       |      |      |    |                |          |        |
| 18 |       |      |      |    |                |          |        |
| 19 |       |      |      |    |                |          |        |
| 20 |       |      |      |    |                |          |        |
| 21 |       |      |      |    |                |          |        |
| 22 |       |      |      |    |                |          |        |
| 23 |       |      |      |    |                |          |        |
| 24 |       |      |      |    |                |          |        |
| 25 |       |      |      |    |                |          |        |
| 26 |       |      |      |    |                |          |        |
| 27 |       |      |      |    |                |          |        |
| 28 |       |      |      |    |                |          |        |
| 29 |       |      |      |    |                |          |        |
| 30 |       |      |      |    |                |          |        |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

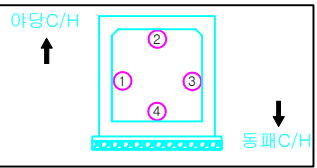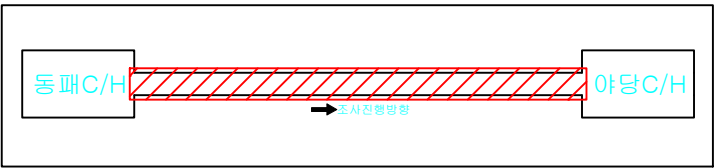

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW(0.2) 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공형 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배관     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 폐관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 24                  |

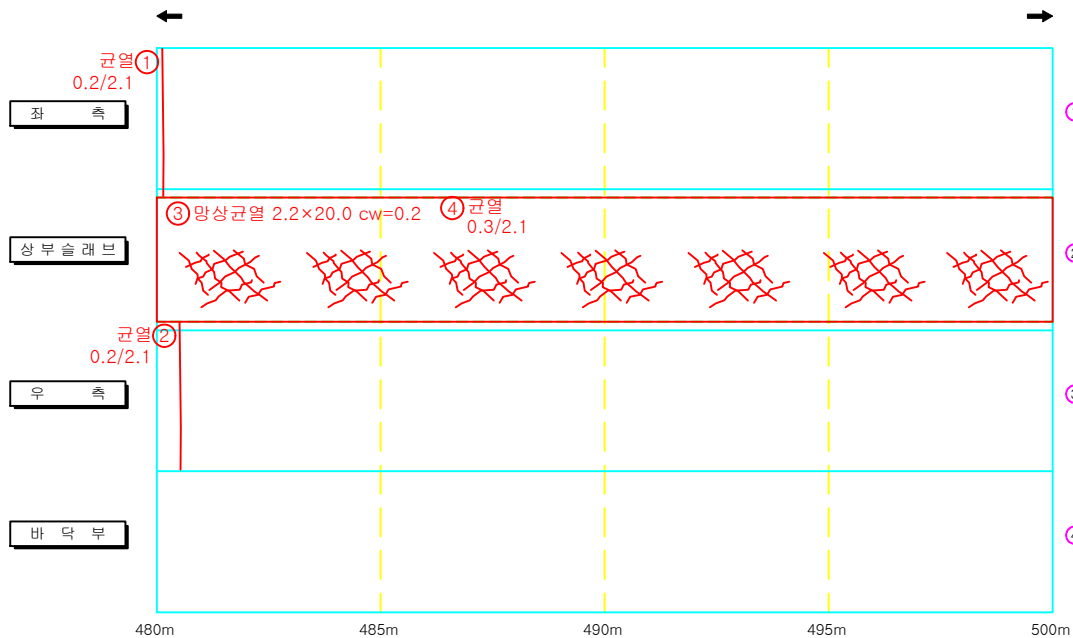

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 3  | 망상균열 | 2.2  | 20.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 44.00    | cw=0.2 |
| 4  | 균열   | 0.3  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 5  |      |      |      |    |                |          |        |
| 6  |      |      |      |    |                |          |        |
| 7  |      |      |      |    |                |          |        |
| 8  |      |      |      |    |                |          |        |
| 9  |      |      |      |    |                |          |        |
| 10 |      |      |      |    |                |          |        |
| 11 |      |      |      |    |                |          |        |
| 12 |      |      |      |    |                |          |        |
| 13 |      |      |      |    |                |          |        |
| 14 |      |      |      |    |                |          |        |
| 15 |      |      |      |    |                |          |        |
| 16 |      |      |      |    |                |          |        |
| 17 |      |      |      |    |                |          |        |
| 18 |      |      |      |    |                |          |        |
| 19 |      |      |      |    |                |          |        |
| 20 |      |      |      |    |                |          |        |
| 21 |      |      |      |    |                |          |        |
| 22 |      |      |      |    |                |          |        |
| 23 |      |      |      |    |                |          |        |
| 24 |      |      |      |    |                |          |        |
| 25 |      |      |      |    |                |          |        |
| 26 |      |      |      |    |                |          |        |
| 27 |      |      |      |    |                |          |        |
| 28 |      |      |      |    |                |          |        |
| 29 |      |      |      |    |                |          |        |
| 30 |      |      |      |    |                |          |        |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

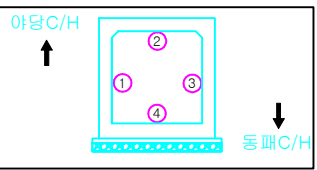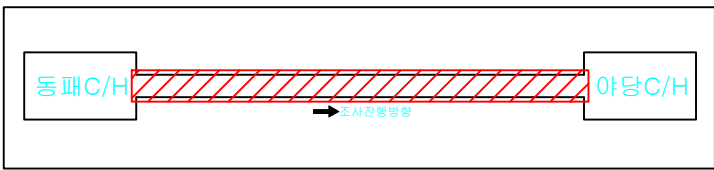

범  
례



|              |                 |         |        |                                     |
|--------------|-----------------|---------|--------|-------------------------------------|
| CW 0.2 균열    | 망상균열            | 재료분리    | 편침, 공회 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 활동역 |
| 박리, 박락 파손    | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백채     | 동역사 케이아이엠(주)                        |
| 이물질퇴적, 적지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 정경원 자 2023.06                       |
| 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호 신김포-신파주 - 25                   |

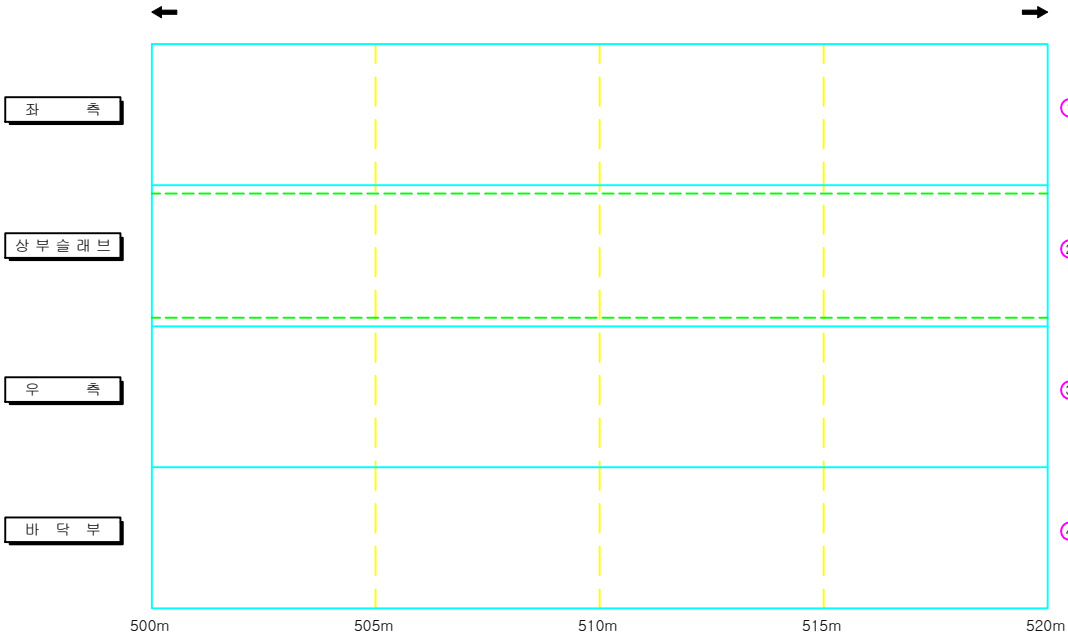

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

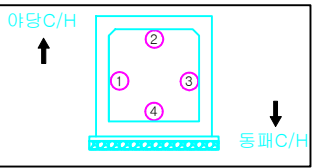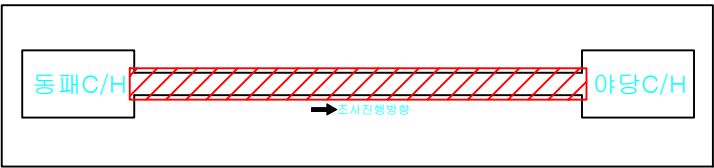

범  
례


|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적지물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 경관일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 26                  |

좌 측

상부슬래브

우 측

바닥부

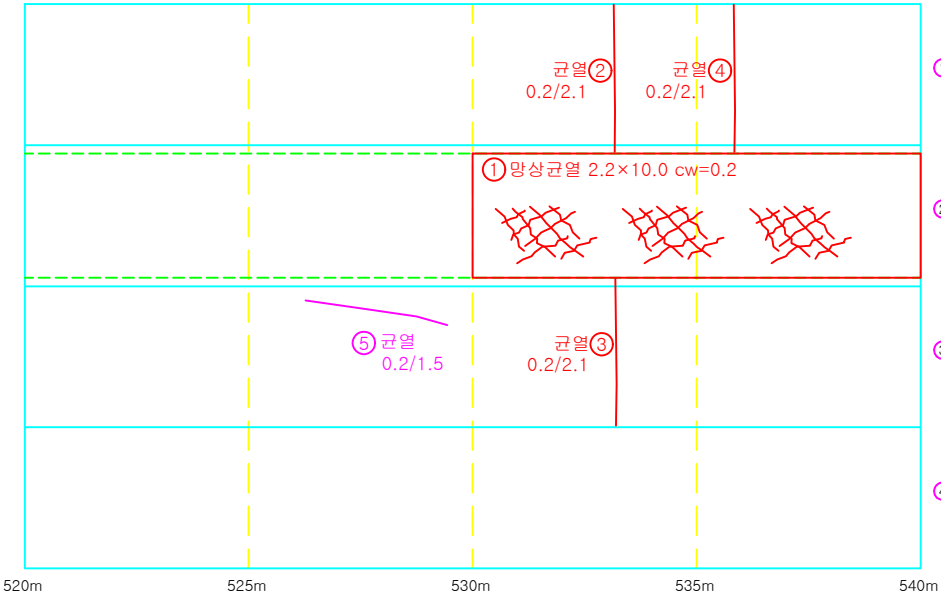

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>수량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 망상균열 | 2.2  | 10.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 22.00    | cw=0.2 |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 5  | 균열   | 0.2  | 1.5  | 1  | m              | 1.50     |        |
| 6  |      |      |      |    |                |          |        |
| 7  |      |      |      |    |                |          |        |
| 8  |      |      |      |    |                |          |        |
| 9  |      |      |      |    |                |          |        |
| 10 |      |      |      |    |                |          |        |
| 11 |      |      |      |    |                |          |        |
| 12 |      |      |      |    |                |          |        |
| 13 |      |      |      |    |                |          |        |
| 14 |      |      |      |    |                |          |        |
| 15 |      |      |      |    |                |          |        |
| 16 |      |      |      |    |                |          |        |
| 17 |      |      |      |    |                |          |        |
| 18 |      |      |      |    |                |          |        |
| 19 |      |      |      |    |                |          |        |
| 20 |      |      |      |    |                |          |        |
| 21 |      |      |      |    |                |          |        |
| 22 |      |      |      |    |                |          |        |
| 23 |      |      |      |    |                |          |        |
| 24 |      |      |      |    |                |          |        |
| 25 |      |      |      |    |                |          |        |
| 26 |      |      |      |    |                |          |        |
| 27 |      |      |      |    |                |          |        |
| 28 |      |      |      |    |                |          |        |
| 29 |      |      |      |    |                |          |        |
| 30 |      |      |      |    |                |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN


동패C/H



야당C/H

→ 조사선형방향


야당C/H

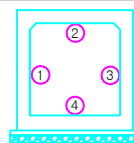

동패C/H

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW(0.2) 균열     | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공명   | 동역량<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활용 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 배대       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물질퇴적<br>적지물퇴적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 정경원자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 27                     |

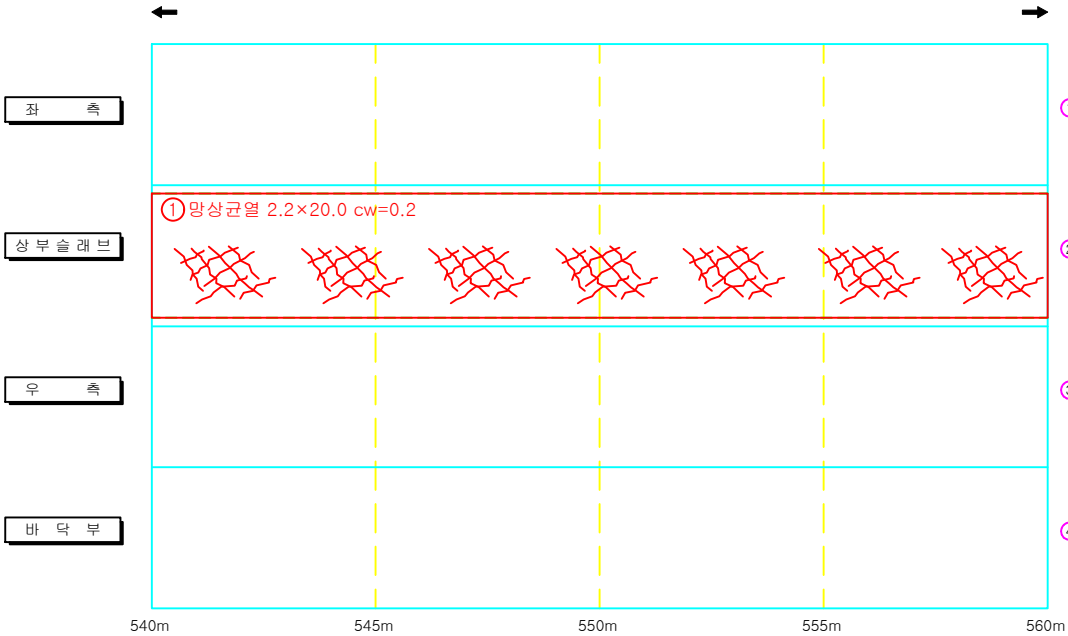

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |        |
| 1  | 망상균열 | 2.2  | 20.0 | 1  | ㎡  | 44.00    | cw=0.2 |
| 2  |      |      |      |    |    |          |        |
| 3  |      |      |      |    |    |          |        |
| 4  |      |      |      |    |    |          |        |
| 5  |      |      |      |    |    |          |        |
| 6  |      |      |      |    |    |          |        |
| 7  |      |      |      |    |    |          |        |
| 8  |      |      |      |    |    |          |        |
| 9  |      |      |      |    |    |          |        |
| 10 |      |      |      |    |    |          |        |
| 11 |      |      |      |    |    |          |        |
| 12 |      |      |      |    |    |          |        |
| 13 |      |      |      |    |    |          |        |
| 14 |      |      |      |    |    |          |        |
| 15 |      |      |      |    |    |          |        |
| 16 |      |      |      |    |    |          |        |
| 17 |      |      |      |    |    |          |        |
| 18 |      |      |      |    |    |          |        |
| 19 |      |      |      |    |    |          |        |
| 20 |      |      |      |    |    |          |        |
| 21 |      |      |      |    |    |          |        |
| 22 |      |      |      |    |    |          |        |
| 23 |      |      |      |    |    |          |        |
| 24 |      |      |      |    |    |          |        |
| 25 |      |      |      |    |    |          |        |
| 26 |      |      |      |    |    |          |        |
| 27 |      |      |      |    |    |          |        |
| 28 |      |      |      |    |    |          |        |
| 29 |      |      |      |    |    |          |        |
| 30 |      |      |      |    |    |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

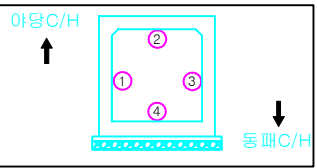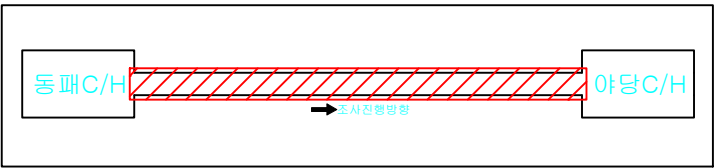

범  
례

|            |                 |         |        |                                           |
|------------|-----------------|---------|--------|-------------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편철, 공돌 | 동역사<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활동역 |
| 박리, 박락, 파손 | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배대     | 동역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물침투적격치불투과 | 철근노출            | 청식      | 배관 폐관  | 점검일자<br>2023.06                           |
| 사석이완, 사석탈락 | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호<br>신김포-신파주 - 28                      |





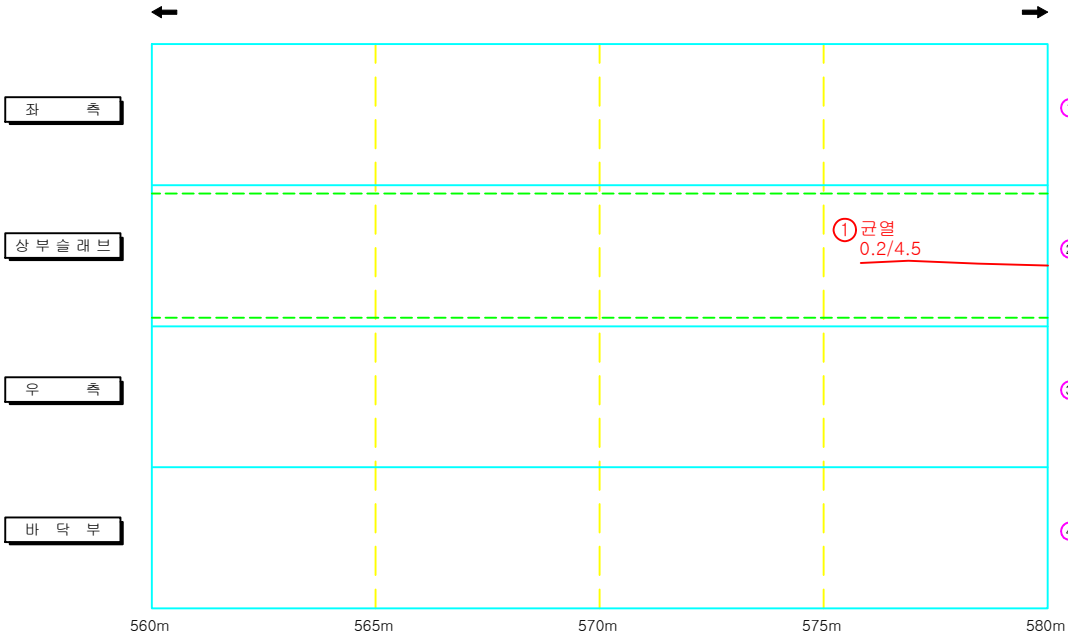

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 4.5 | 1  | m  | 4.50     |     |
| 2  |      |      |     |    |    |          |     |
| 3  |      |      |     |    |    |          |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

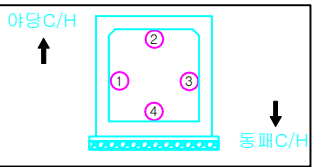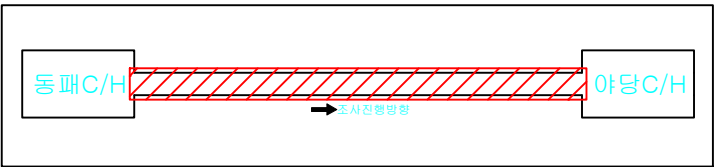

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적지물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 경관일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 29                  |

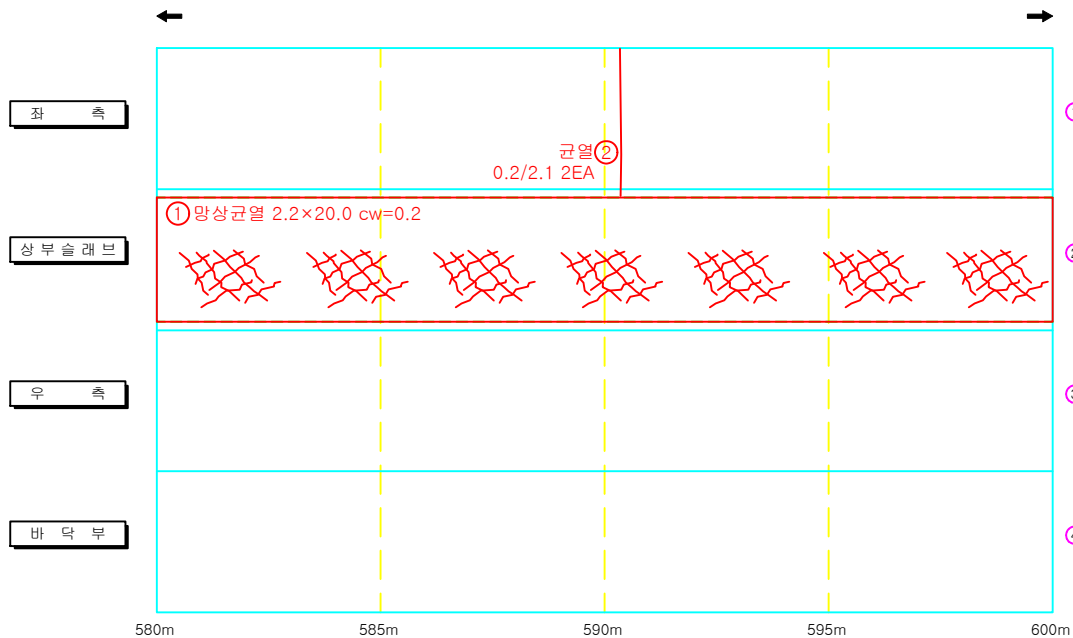

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 망상균열 | 2.2  | 20.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 44.00    | cw=0.2 |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 2  | m              | 4.20     |        |
| 3  |      |      |      |    |                |          |        |
| 4  |      |      |      |    |                |          |        |
| 5  |      |      |      |    |                |          |        |
| 6  |      |      |      |    |                |          |        |
| 7  |      |      |      |    |                |          |        |
| 8  |      |      |      |    |                |          |        |
| 9  |      |      |      |    |                |          |        |
| 10 |      |      |      |    |                |          |        |
| 11 |      |      |      |    |                |          |        |
| 12 |      |      |      |    |                |          |        |
| 13 |      |      |      |    |                |          |        |
| 14 |      |      |      |    |                |          |        |
| 15 |      |      |      |    |                |          |        |
| 16 |      |      |      |    |                |          |        |
| 17 |      |      |      |    |                |          |        |
| 18 |      |      |      |    |                |          |        |
| 19 |      |      |      |    |                |          |        |
| 20 |      |      |      |    |                |          |        |
| 21 |      |      |      |    |                |          |        |
| 22 |      |      |      |    |                |          |        |
| 23 |      |      |      |    |                |          |        |
| 24 |      |      |      |    |                |          |        |
| 25 |      |      |      |    |                |          |        |
| 26 |      |      |      |    |                |          |        |
| 27 |      |      |      |    |                |          |        |
| 28 |      |      |      |    |                |          |        |
| 29 |      |      |      |    |                |          |        |
| 30 |      |      |      |    |                |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

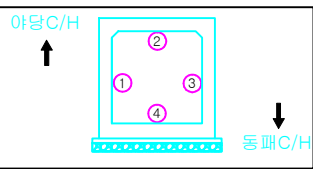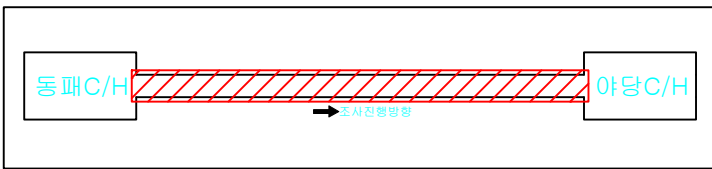

범  
례

|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역량<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>연출 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 정경원자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 30                     |

손상 현황 표

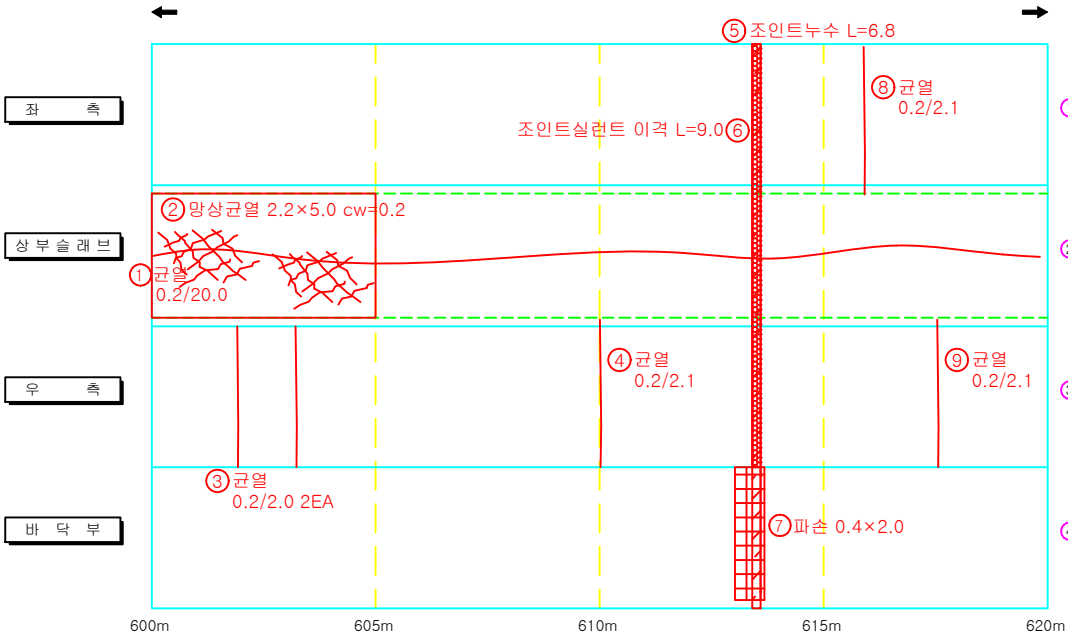

| 번호 | 손상내용      | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>수량 | 비 고    |
|----|-----------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |           | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 균열        | 0.2  | 20.0 | 1  | m              | 20.00    |        |
| 2  | 망상균열      | 2.2  | 5.0  | 1  | m <sup>2</sup> | 11.00    | cw=0.2 |
| 3  | 균열        | 0.2  | 2.0  | 2  | m              | 4.00     |        |
| 4  | 균열        | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 5  | 조인트누수     |      | 6.8  | 1  | m              | 6.80     |        |
| 6  | 조인트실런트 이격 |      | 9.0  | 1  | m              | 9.00     |        |
| 7  | 파손        | 0.4  | 2.0  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.80     |        |
| 8  | 균열        | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 9  | 균열        | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 10 |           |      |      |    |                |          |        |
| 11 |           |      |      |    |                |          |        |
| 12 |           |      |      |    |                |          |        |
| 13 |           |      |      |    |                |          |        |
| 14 |           |      |      |    |                |          |        |
| 15 |           |      |      |    |                |          |        |
| 16 |           |      |      |    |                |          |        |
| 17 |           |      |      |    |                |          |        |
| 18 |           |      |      |    |                |          |        |
| 19 |           |      |      |    |                |          |        |
| 20 |           |      |      |    |                |          |        |
| 21 |           |      |      |    |                |          |        |
| 22 |           |      |      |    |                |          |        |
| 23 |           |      |      |    |                |          |        |
| 24 |           |      |      |    |                |          |        |
| 25 |           |      |      |    |                |          |        |
| 26 |           |      |      |    |                |          |        |
| 27 |           |      |      |    |                |          |        |
| 28 |           |      |      |    |                |          |        |
| 29 |           |      |      |    |                |          |        |
| 30 |           |      |      |    |                |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN


동패C/H



야당C/H

→ 조사선형방향


야당C/H

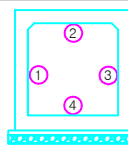

동패C/H

범  
례

|               |                    |            |          |                                          |
|---------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열     | 망상균열               | 재료분리       | 편청, 공청   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면허 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손  | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물질침착<br>적지불되 | 철근노출               | 침식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락  | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 31                     |

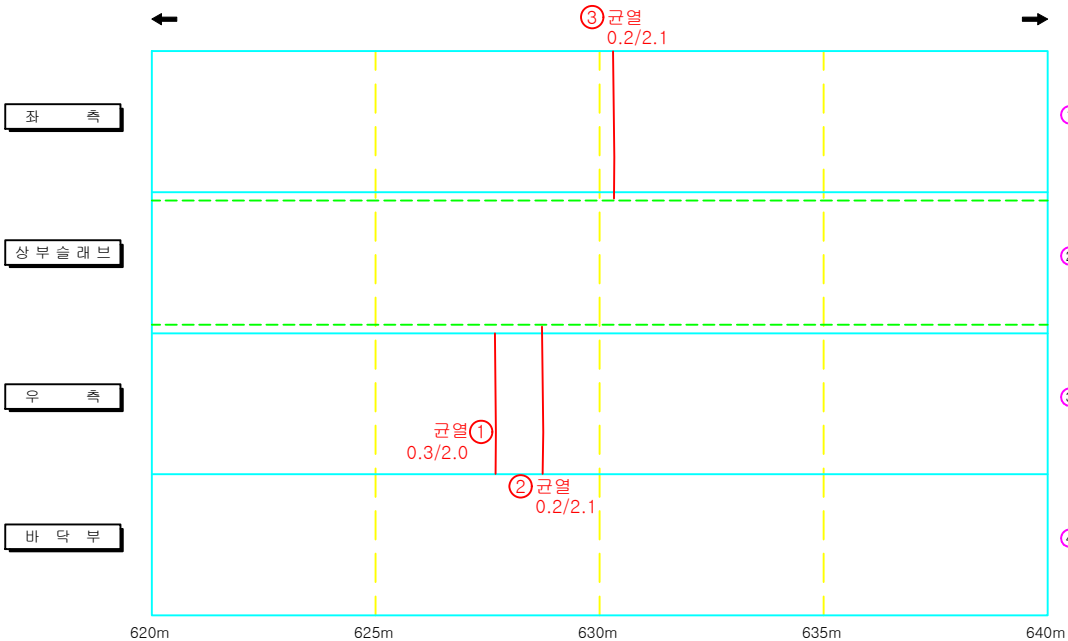

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.3  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H

야당C/H

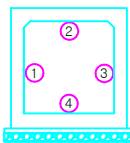


동패C/H

범  
례

|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호 신김포-신파주 - 32                  |



손상 현황 표

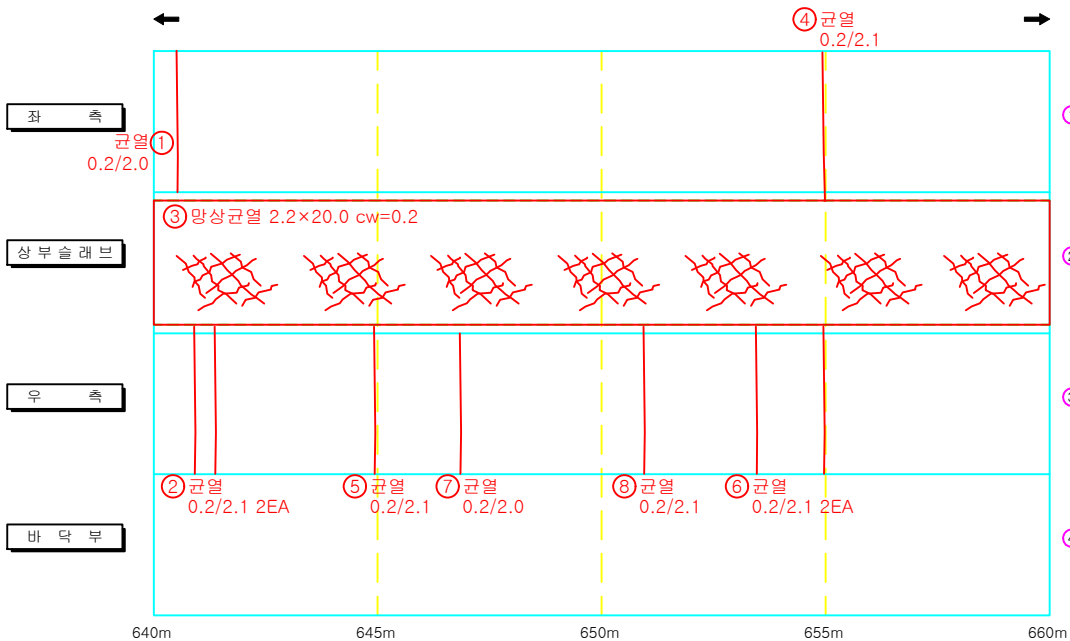

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |        |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 2  | m              | 4.20     |        |
| 3  | 망상균열 | 2.2  | 20.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 44.00    | cw=0.2 |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 5  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 6  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 2  | m              | 4.20     |        |
| 7  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |        |
| 8  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 9  |      |      |      |    |                |          |        |
| 10 |      |      |      |    |                |          |        |
| 11 |      |      |      |    |                |          |        |
| 12 |      |      |      |    |                |          |        |
| 13 |      |      |      |    |                |          |        |
| 14 |      |      |      |    |                |          |        |
| 15 |      |      |      |    |                |          |        |
| 16 |      |      |      |    |                |          |        |
| 17 |      |      |      |    |                |          |        |
| 18 |      |      |      |    |                |          |        |
| 19 |      |      |      |    |                |          |        |
| 20 |      |      |      |    |                |          |        |
| 21 |      |      |      |    |                |          |        |
| 22 |      |      |      |    |                |          |        |
| 23 |      |      |      |    |                |          |        |
| 24 |      |      |      |    |                |          |        |
| 25 |      |      |      |    |                |          |        |
| 26 |      |      |      |    |                |          |        |
| 27 |      |      |      |    |                |          |        |
| 28 |      |      |      |    |                |          |        |
| 29 |      |      |      |    |                |          |        |
| 30 |      |      |      |    |                |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

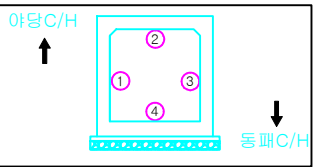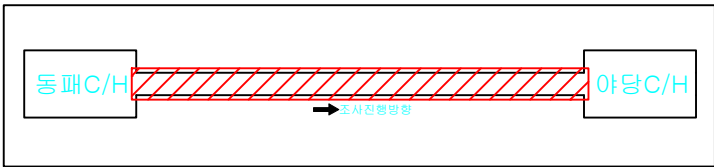

범  
례

|              |                 |         |        |                                          |
|--------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------------|
| CW 0.2       | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공회 | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락, 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물질퇴적, 적지물퇴적 | 철근노출            | 침식      | 배관 파관  | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호<br>신김포-신파주 - 33                     |


손상 현황 표

좌 측

상부슬래브

우 측



바닥부

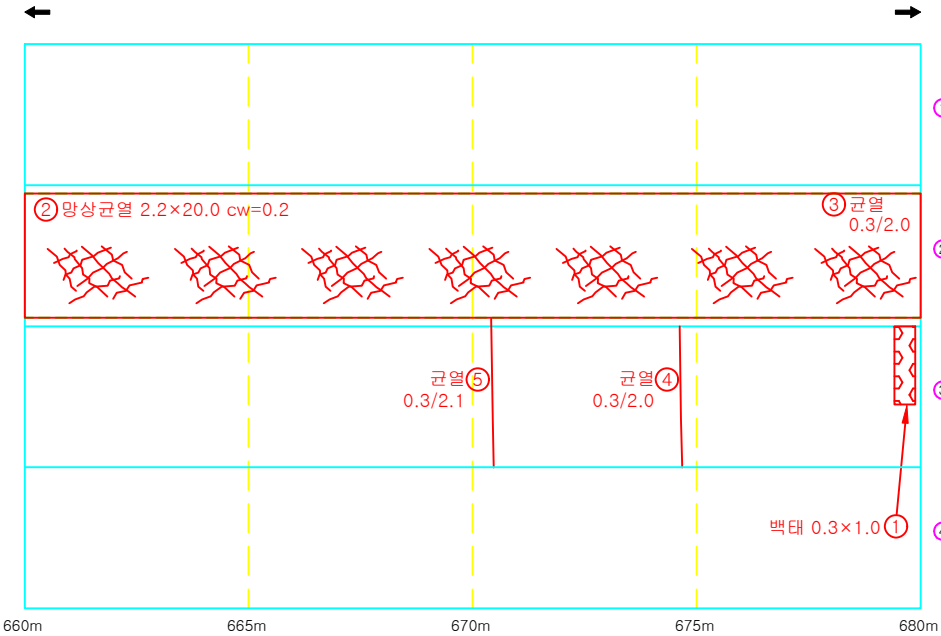


| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 백태   | 0.3  | 1.0  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.30     |        |
| 2  | 망상균열 | 2.2  | 20.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 44.00    | cw=0.2 |
| 3  | 균열   | 0.3  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |        |
| 4  | 균열   | 0.3  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |        |
| 5  | 균열   | 0.3  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 6  |      |      |      |    |                |          |        |
| 7  |      |      |      |    |                |          |        |
| 8  |      |      |      |    |                |          |        |
| 9  |      |      |      |    |                |          |        |
| 10 |      |      |      |    |                |          |        |
| 11 |      |      |      |    |                |          |        |
| 12 |      |      |      |    |                |          |        |
| 13 |      |      |      |    |                |          |        |
| 14 |      |      |      |    |                |          |        |
| 15 |      |      |      |    |                |          |        |
| 16 |      |      |      |    |                |          |        |
| 17 |      |      |      |    |                |          |        |
| 18 |      |      |      |    |                |          |        |
| 19 |      |      |      |    |                |          |        |
| 20 |      |      |      |    |                |          |        |
| 21 |      |      |      |    |                |          |        |
| 22 |      |      |      |    |                |          |        |
| 23 |      |      |      |    |                |          |        |
| 24 |      |      |      |    |                |          |        |
| 25 |      |      |      |    |                |          |        |
| 26 |      |      |      |    |                |          |        |
| 27 |      |      |      |    |                |          |        |
| 28 |      |      |      |    |                |          |        |
| 29 |      |      |      |    |                |          |        |
| 30 |      |      |      |    |                |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

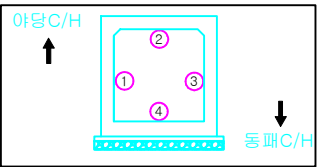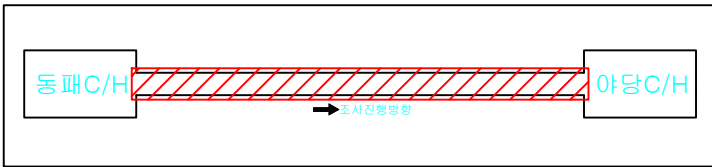


| 범<br>례 | 손상현황        |                 |         |          | 비 고                                |
|--------|-------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------|
|        | 손상내용        | 손상현황            | 단위      | 손상<br>물량 |                                    |
|        | cw=0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청   | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 결과 |
|        | 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 동역사 케이아이엠(주)                       |
|        | 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관    | 정경원자 2023.06                       |
|        | 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타       | 망도영호 신김포-신파주 - 34                  |

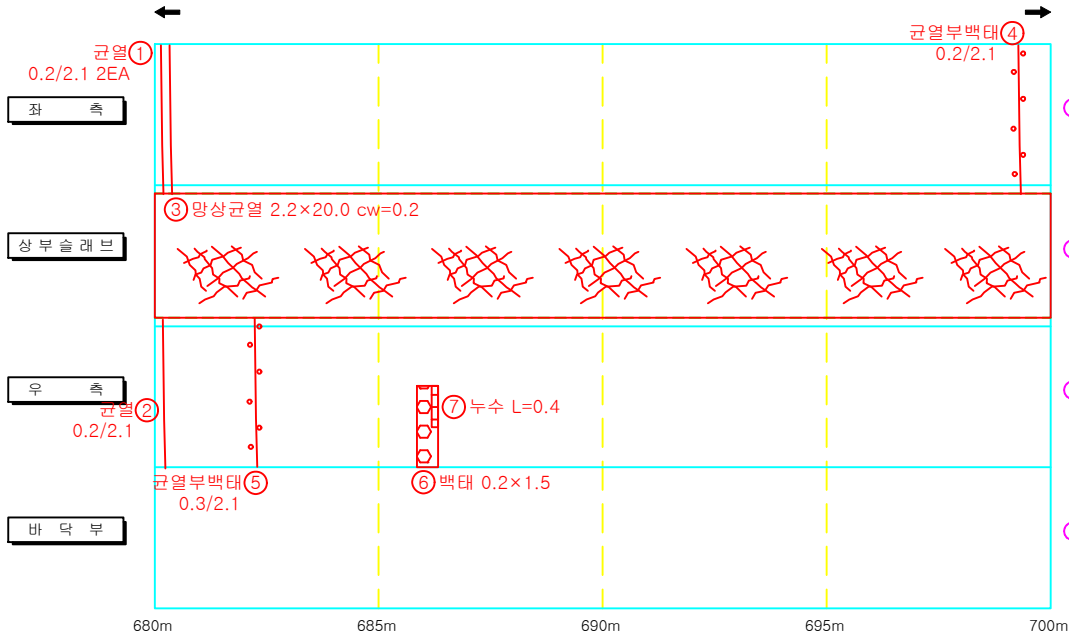


| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|-------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 균열    | 0.2  | 2.1  | 2  | m              | 4.20     |        |
| 2  | 균열    | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 3  | 망상균열  | 2.2  | 20.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 44.00    | cw=0.2 |
| 4  | 균열부백태 | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 5  | 균열부백태 | 0.3  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 6  | 백태    | 0.2  | 1.5  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.30     |        |
| 7  | 누수    |      | 0.4  | 1  | m              | 0.40     |        |
| 8  |       |      |      |    |                |          |        |
| 9  |       |      |      |    |                |          |        |
| 10 |       |      |      |    |                |          |        |
| 11 |       |      |      |    |                |          |        |
| 12 |       |      |      |    |                |          |        |
| 13 |       |      |      |    |                |          |        |
| 14 |       |      |      |    |                |          |        |
| 15 |       |      |      |    |                |          |        |
| 16 |       |      |      |    |                |          |        |
| 17 |       |      |      |    |                |          |        |
| 18 |       |      |      |    |                |          |        |
| 19 |       |      |      |    |                |          |        |
| 20 |       |      |      |    |                |          |        |
| 21 |       |      |      |    |                |          |        |
| 22 |       |      |      |    |                |          |        |
| 23 |       |      |      |    |                |          |        |
| 24 |       |      |      |    |                |          |        |
| 25 |       |      |      |    |                |          |        |
| 26 |       |      |      |    |                |          |        |
| 27 |       |      |      |    |                |          |        |
| 28 |       |      |      |    |                |          |        |
| 29 |       |      |      |    |                |          |        |
| 30 |       |      |      |    |                |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN




야당C/H

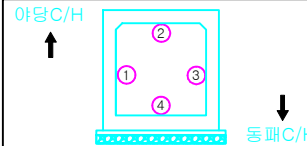

범  
례



|                 |                    |            |          |                                          |
|-----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW(0.2) 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공형   | 동역량<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>연출 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락<br>파손    | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락    | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 35                     |

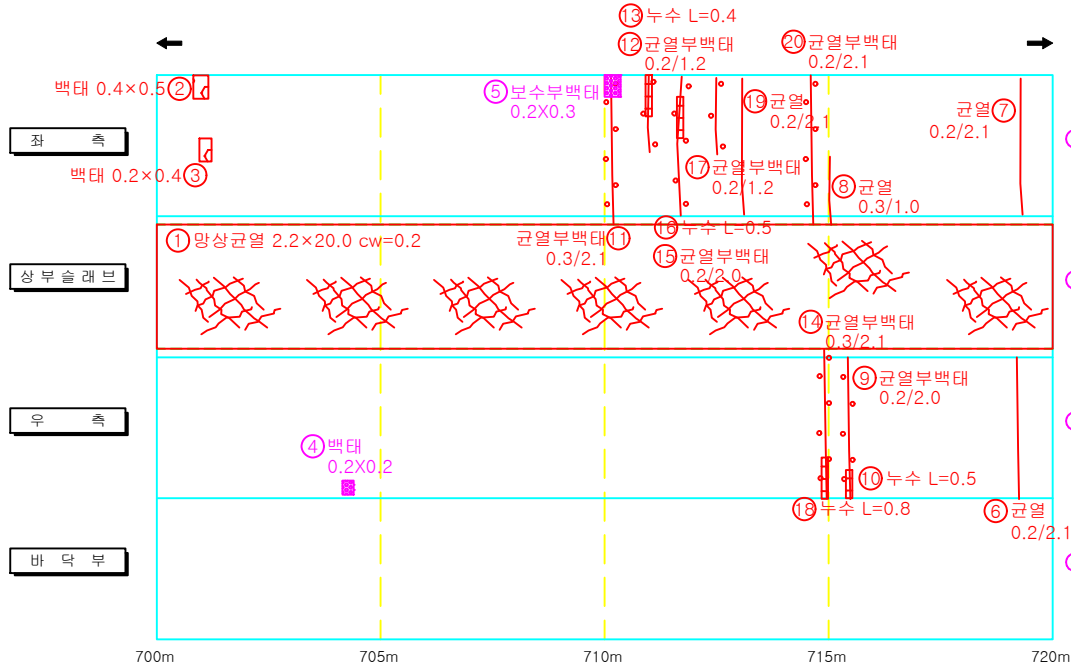

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|-------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 망상균열  | 2.2  | 20.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 44.00    | cw=0.2 |
| 2  | 백태    | 0.4  | 0.5  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.20     |        |
| 3  | 백태    | 0.2  | 0.4  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.08     |        |
| 4  | 백태    | 0.2  | 0.2  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.02     |        |
| 5  | 보수부백태 | 0.2  | 0.3  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.06     |        |
| 6  | 균열    | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 7  | 균열    | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 8  | 균열    | 0.3  | 1.0  | 1  | m              | 1.00     |        |
| 9  | 균열부백태 | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |        |
| 10 | 누수    |      | 0.5  | 1  | m              | 0.50     |        |
| 11 | 균열부백태 | 0.3  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 12 | 균열부백태 | 0.2  | 1.2  | 1  | m              | 1.20     |        |
| 13 | 누수    |      | 0.4  | 1  | m              | 0.40     |        |
| 14 | 균열부백태 | 0.3  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 15 | 균열부백태 | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |        |
| 16 | 누수    |      | 0.5  | 1  | m              | 0.50     |        |
| 17 | 균열부백태 | 0.2  | 1.2  | 1  | m              | 1.20     |        |
| 18 | 누수    |      | 0.8  | 1  | m              | 0.80     |        |
| 19 | 균열    | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 20 | 균열부백태 | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 21 |       |      |      |    |                |          |        |
| 22 |       |      |      |    |                |          |        |
| 23 |       |      |      |    |                |          |        |
| 24 |       |      |      |    |                |          |        |
| 25 |       |      |      |    |                |          |        |
| 26 |       |      |      |    |                |          |        |
| 27 |       |      |      |    |                |          |        |
| 28 |       |      |      |    |                |          |        |
| 29 |       |      |      |    |                |          |        |
| 30 |       |      |      |    |                |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

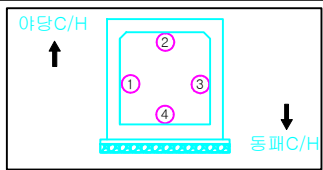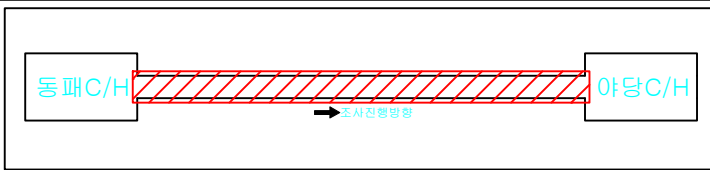

범  
례

|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 구역 |
| 벽리, 벽락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 객지물외적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 36                  |





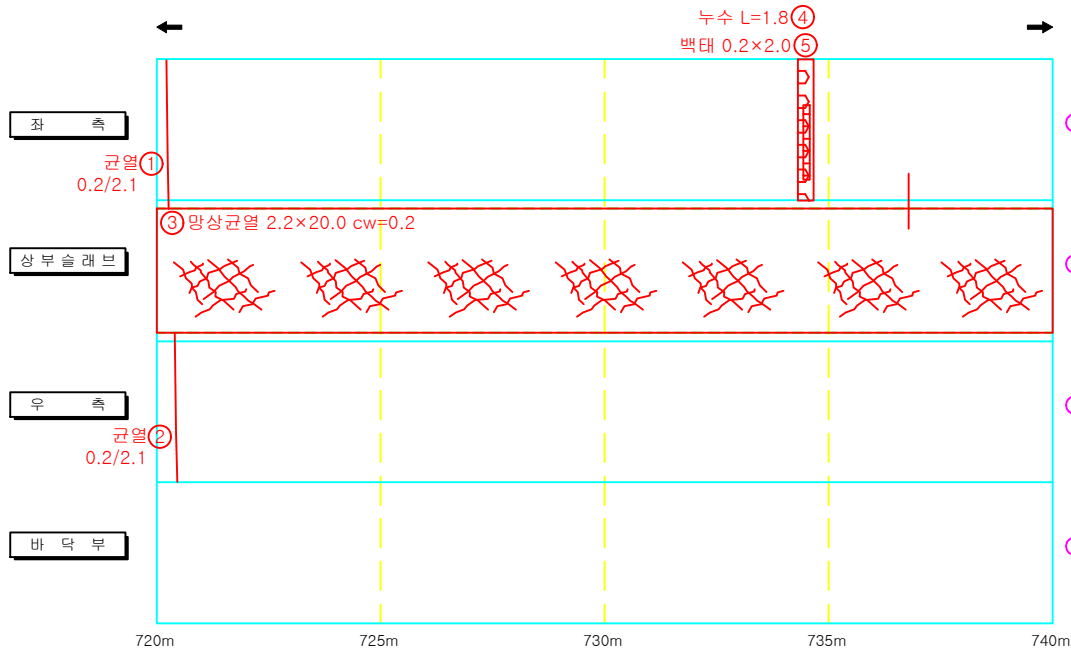

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>수량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 3  | 망상균열 | 2.2  | 20.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 44.00    | cw=0.2 |
| 4  | 누수   |      | 1.8  | 1  | m              | 1.80     |        |
| 5  | 백태   | 0.2  | 2.0  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.40     |        |
| 6  |      |      |      |    |                |          |        |
| 7  |      |      |      |    |                |          |        |
| 8  |      |      |      |    |                |          |        |
| 9  |      |      |      |    |                |          |        |
| 10 |      |      |      |    |                |          |        |
| 11 |      |      |      |    |                |          |        |
| 12 |      |      |      |    |                |          |        |
| 13 |      |      |      |    |                |          |        |
| 14 |      |      |      |    |                |          |        |
| 15 |      |      |      |    |                |          |        |
| 16 |      |      |      |    |                |          |        |
| 17 |      |      |      |    |                |          |        |
| 18 |      |      |      |    |                |          |        |
| 19 |      |      |      |    |                |          |        |
| 20 |      |      |      |    |                |          |        |
| 21 |      |      |      |    |                |          |        |
| 22 |      |      |      |    |                |          |        |
| 23 |      |      |      |    |                |          |        |
| 24 |      |      |      |    |                |          |        |
| 25 |      |      |      |    |                |          |        |
| 26 |      |      |      |    |                |          |        |
| 27 |      |      |      |    |                |          |        |
| 28 |      |      |      |    |                |          |        |
| 29 |      |      |      |    |                |          |        |
| 30 |      |      |      |    |                |          |        |


\* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

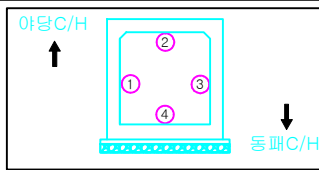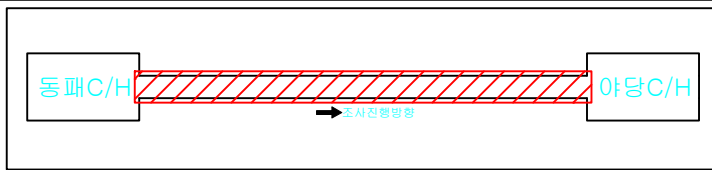

범  
례



|             |                 |         |        |                                   |
|-------------|-----------------|---------|--------|-----------------------------------|
| CW(0.2) 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검구역 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                      |
| 이물침투, 적지물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파손  | 경관일자 2023.06                      |
| 사석이완, 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 37                 |

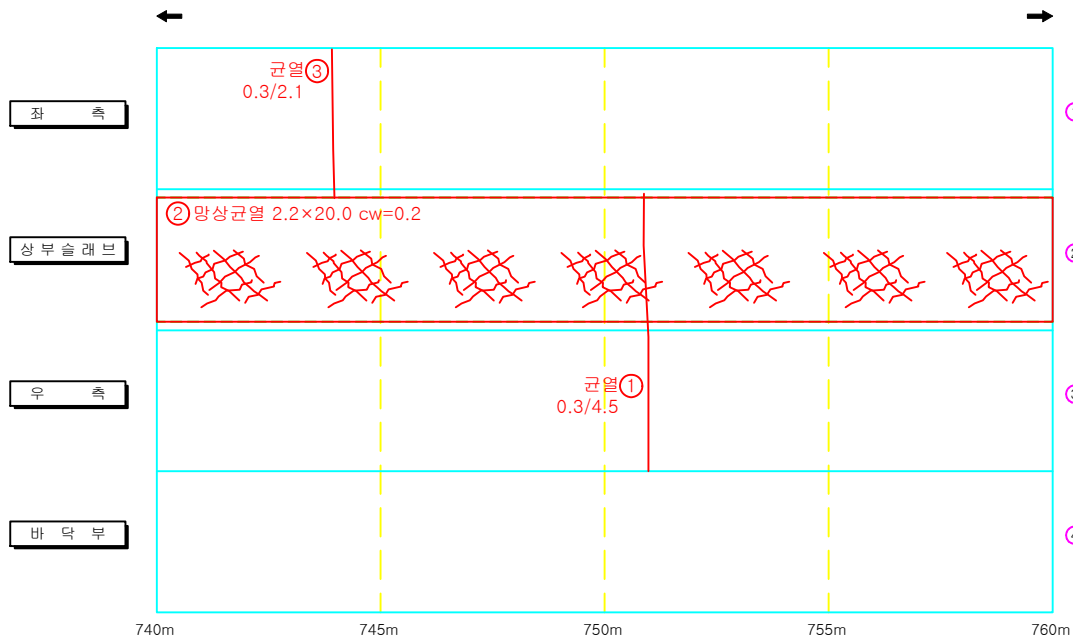

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 균열   | 0.3  | 4.5  | 1  | m              | 4.50     |        |
| 2  | 망상균열 | 2.2  | 20.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 44.00    | cw=0.2 |
| 3  | 균열   | 0.3  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 4  |      |      |      |    |                |          |        |
| 5  |      |      |      |    |                |          |        |
| 6  |      |      |      |    |                |          |        |
| 7  |      |      |      |    |                |          |        |
| 8  |      |      |      |    |                |          |        |
| 9  |      |      |      |    |                |          |        |
| 10 |      |      |      |    |                |          |        |
| 11 |      |      |      |    |                |          |        |
| 12 |      |      |      |    |                |          |        |
| 13 |      |      |      |    |                |          |        |
| 14 |      |      |      |    |                |          |        |
| 15 |      |      |      |    |                |          |        |
| 16 |      |      |      |    |                |          |        |
| 17 |      |      |      |    |                |          |        |
| 18 |      |      |      |    |                |          |        |
| 19 |      |      |      |    |                |          |        |
| 20 |      |      |      |    |                |          |        |
| 21 |      |      |      |    |                |          |        |
| 22 |      |      |      |    |                |          |        |
| 23 |      |      |      |    |                |          |        |
| 24 |      |      |      |    |                |          |        |
| 25 |      |      |      |    |                |          |        |
| 26 |      |      |      |    |                |          |        |
| 27 |      |      |      |    |                |          |        |
| 28 |      |      |      |    |                |          |        |
| 29 |      |      |      |    |                |          |        |
| 30 |      |      |      |    |                |          |        |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

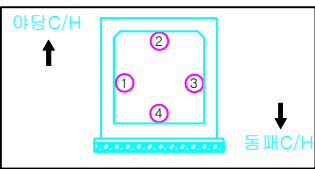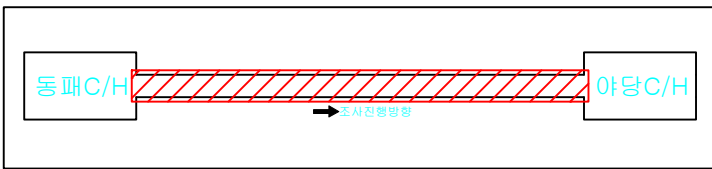



범  
례

|              |                 |         |        |                                          |
|--------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------------|
| CW 0.2       | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역사<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락, 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물질퇴적, 적지물퇴적 | 철근노출            | 침식      | 배관 파관  | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호<br>신김포-신파주 - 38                     |

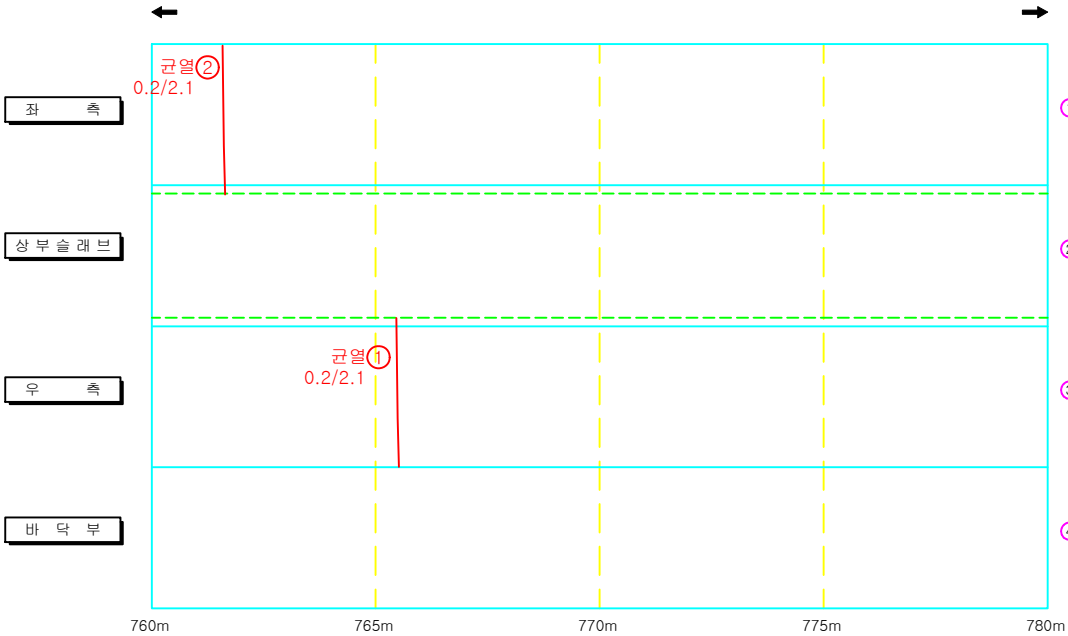


| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 3  |      |      |     |    |    |          |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

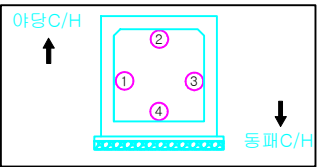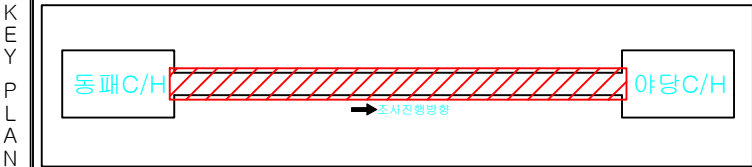



| 번호 | 손상내용 | 손상현황 | 단위  | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----------|-----|
|    |      |      |     |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 5  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 6  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 7  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 8  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 9  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 10 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 11 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 12 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 13 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 14 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 15 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 16 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 17 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 18 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 19 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 20 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 21 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 22 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 23 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 24 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 25 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 26 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 27 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 28 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 29 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |
| 30 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1        | m   |

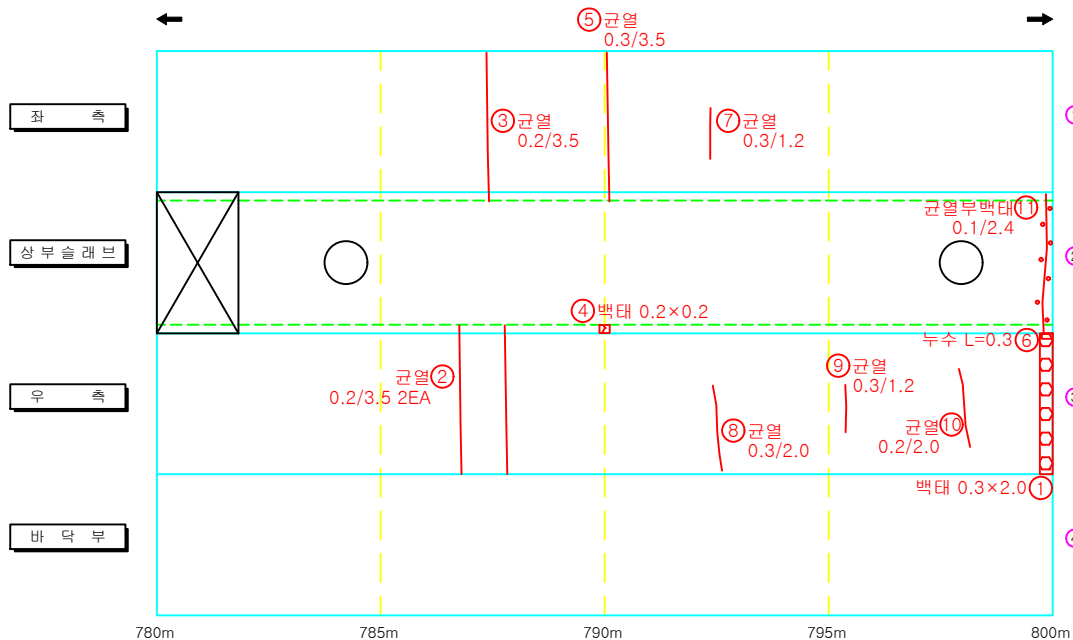

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상물량 | 비고 |
|----|-------|------|-----|----|----------------|------|----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |                |      |    |
| 1  | 벽태    | 0.3  | 2.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.60 |    |
| 2  | 균열    | 0.2  | 3.5 | 2  | m              | 7.00 |    |
| 3  | 균열    | 0.2  | 3.5 | 1  | m              | 3.50 |    |
| 4  | 벽태    | 0.2  | 0.2 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.04 |    |
| 5  | 균열    | 0.3  | 3.5 | 1  | m              | 3.50 |    |
| 6  | 누수    |      | 0.3 | 1  | m              | 0.30 |    |
| 7  | 균열    | 0.3  | 1.2 | 1  | m              | 1.20 |    |
| 8  | 균열    | 0.3  | 2.0 | 1  | m              | 2.00 |    |
| 9  | 균열    | 0.3  | 1.2 | 1  | m              | 1.20 |    |
| 10 | 균열    | 0.2  | 2.0 | 1  | m              | 2.00 |    |
| 11 | 균열부벽태 | 0.1  | 2.4 | 1  | m              | 2.40 |    |
| 12 |       |      |     |    |                |      |    |
| 13 |       |      |     |    |                |      |    |
| 14 |       |      |     |    |                |      |    |
| 15 |       |      |     |    |                |      |    |
| 16 |       |      |     |    |                |      |    |
| 17 |       |      |     |    |                |      |    |
| 18 |       |      |     |    |                |      |    |
| 19 |       |      |     |    |                |      |    |
| 20 |       |      |     |    |                |      |    |
| 21 |       |      |     |    |                |      |    |
| 22 |       |      |     |    |                |      |    |
| 23 |       |      |     |    |                |      |    |
| 24 |       |      |     |    |                |      |    |
| 25 |       |      |     |    |                |      |    |
| 26 |       |      |     |    |                |      |    |
| 27 |       |      |     |    |                |      |    |
| 28 |       |      |     |    |                |      |    |
| 29 |       |      |     |    |                |      |    |
| 30 |       |      |     |    |                |      |    |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

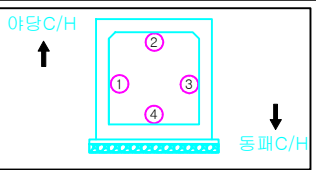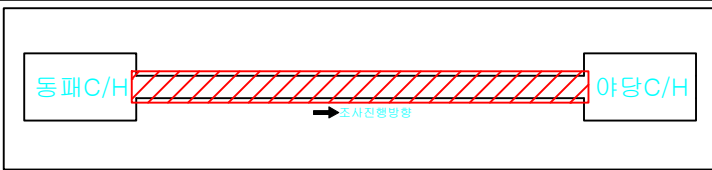

범  
례



|                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  CW 0.2        |  균열                 |  망상균열       |  재료분리     |  편청,<br>공청 | 동역사<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>연출 청밀안전점검 구역 |
|  박리, 박락<br>파손  |  시공이음분리,<br>층분리, 이격 |  누수,<br>습윤부 |  배관       |  편청,<br>공청 | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
|  이물침투적<br>적침투적 |  철근노출               |  편청,<br>공청  |  배관<br>폐관 |  편청,<br>공청 | 정경원자<br>2023.06                          |
|  사석이완<br>사석탈락  |  세굴                 |  강재부식       |  기타       |  편청,<br>공청 | 망도번호<br>신김포-신파주 - 40                     |

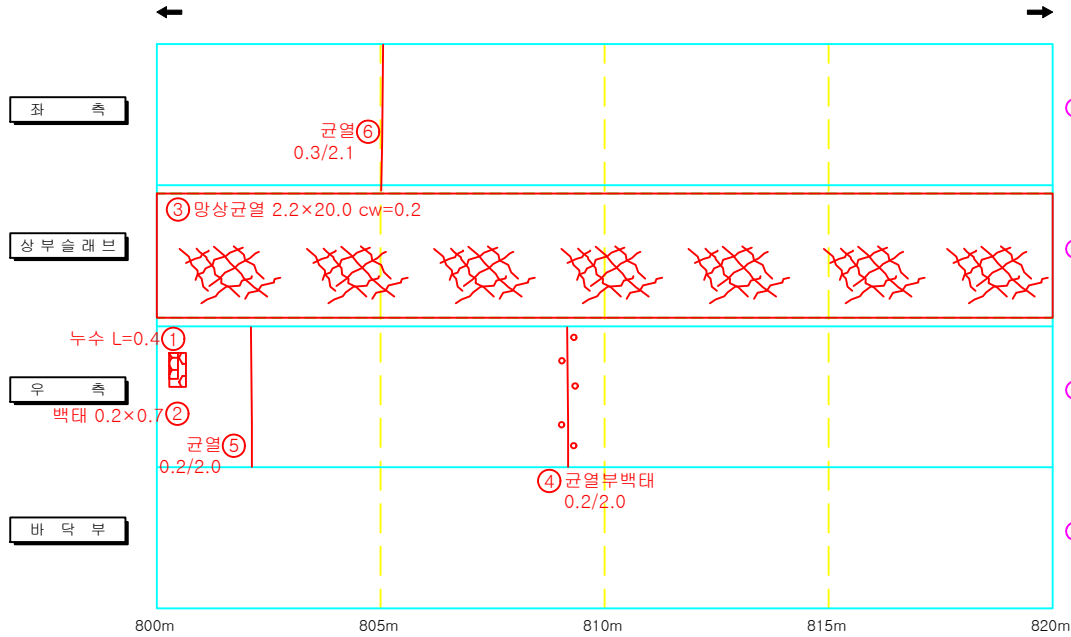

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|-------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 누수    |      | 0.4  | 1  | m              | 0.40     |        |
| 2  | 백태    | 0.2  | 0.7  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.14     |        |
| 3  | 망상균열  | 2.2  | 20.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 44.00    | cw=0.2 |
| 4  | 균열부백태 | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |        |
| 5  | 균열    | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |        |
| 6  | 균열    | 0.3  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 7  |       |      |      |    |                |          |        |
| 8  |       |      |      |    |                |          |        |
| 9  |       |      |      |    |                |          |        |
| 10 |       |      |      |    |                |          |        |
| 11 |       |      |      |    |                |          |        |
| 12 |       |      |      |    |                |          |        |
| 13 |       |      |      |    |                |          |        |
| 14 |       |      |      |    |                |          |        |
| 15 |       |      |      |    |                |          |        |
| 16 |       |      |      |    |                |          |        |
| 17 |       |      |      |    |                |          |        |
| 18 |       |      |      |    |                |          |        |
| 19 |       |      |      |    |                |          |        |
| 20 |       |      |      |    |                |          |        |
| 21 |       |      |      |    |                |          |        |
| 22 |       |      |      |    |                |          |        |
| 23 |       |      |      |    |                |          |        |
| 24 |       |      |      |    |                |          |        |
| 25 |       |      |      |    |                |          |        |
| 26 |       |      |      |    |                |          |        |
| 27 |       |      |      |    |                |          |        |
| 28 |       |      |      |    |                |          |        |
| 29 |       |      |      |    |                |          |        |
| 30 |       |      |      |    |                |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

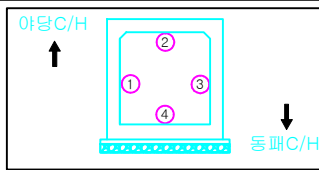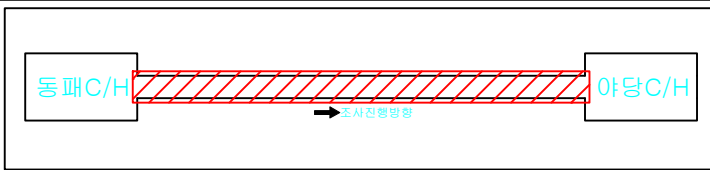

범  
례

|              |                 |         |        |                                          |
|--------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------------|
| CW 0.2       | 망상균열            | 재료분리    | 편차, 공차 | 동역사<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면허 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락, 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물질퇴적, 적지물퇴적 | 철근노출            | 침식      | 배관 파관  | 경관원자<br>2023.06                          |
| 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 광도원호<br>신김포-신파주 - 41                     |


손상 현황 표

좌 측

상부슬래브

우 측



바닥부

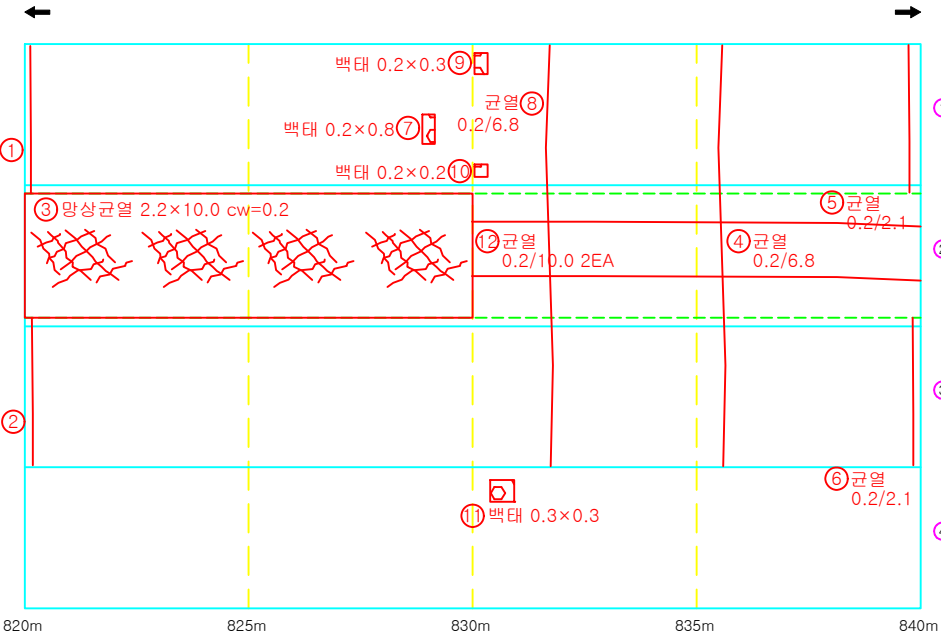

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상물량  | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----------------|-------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |       |        |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10  |        |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10  |        |
| 3  | 망상균열 | 2.2  | 10.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 22.00 | cw=0.2 |
| 4  | 균열   | 0.2  | 6.8  | 1  | m              | 6.80  |        |
| 5  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10  |        |
| 6  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10  |        |
| 7  | 백태   | 0.2  | 0.8  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.16  |        |
| 8  | 균열   | 0.2  | 6.8  | 1  | m              | 6.80  |        |
| 9  | 백태   | 0.2  | 0.3  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.06  |        |
| 10 | 백태   | 0.2  | 0.2  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.04  |        |
| 11 | 백태   | 0.3  | 0.3  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.09  |        |
| 12 | 균열   | 0.2  | 10.0 | 2  | m              | 20.00 |        |
| 13 |      |      |      |    |                |       |        |
| 14 |      |      |      |    |                |       |        |
| 15 |      |      |      |    |                |       |        |
| 16 |      |      |      |    |                |       |        |
| 17 |      |      |      |    |                |       |        |
| 18 |      |      |      |    |                |       |        |
| 19 |      |      |      |    |                |       |        |
| 20 |      |      |      |    |                |       |        |
| 21 |      |      |      |    |                |       |        |
| 22 |      |      |      |    |                |       |        |
| 23 |      |      |      |    |                |       |        |
| 24 |      |      |      |    |                |       |        |
| 25 |      |      |      |    |                |       |        |
| 26 |      |      |      |    |                |       |        |
| 27 |      |      |      |    |                |       |        |
| 28 |      |      |      |    |                |       |        |
| 29 |      |      |      |    |                |       |        |
| 30 |      |      |      |    |                |       |        |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

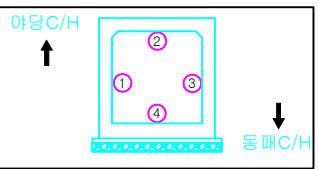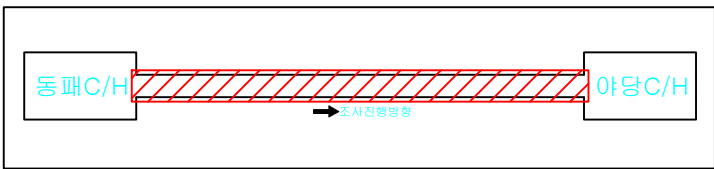

범  
례



|              |                 |         |        |                                          |
|--------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------------|
| CW 0.2       | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청 | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락, 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물질퇴적, 적지물퇴적 | 철근노출            | 침식      | 배관 파손  | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호<br>신김포-신파주 - 42                     |

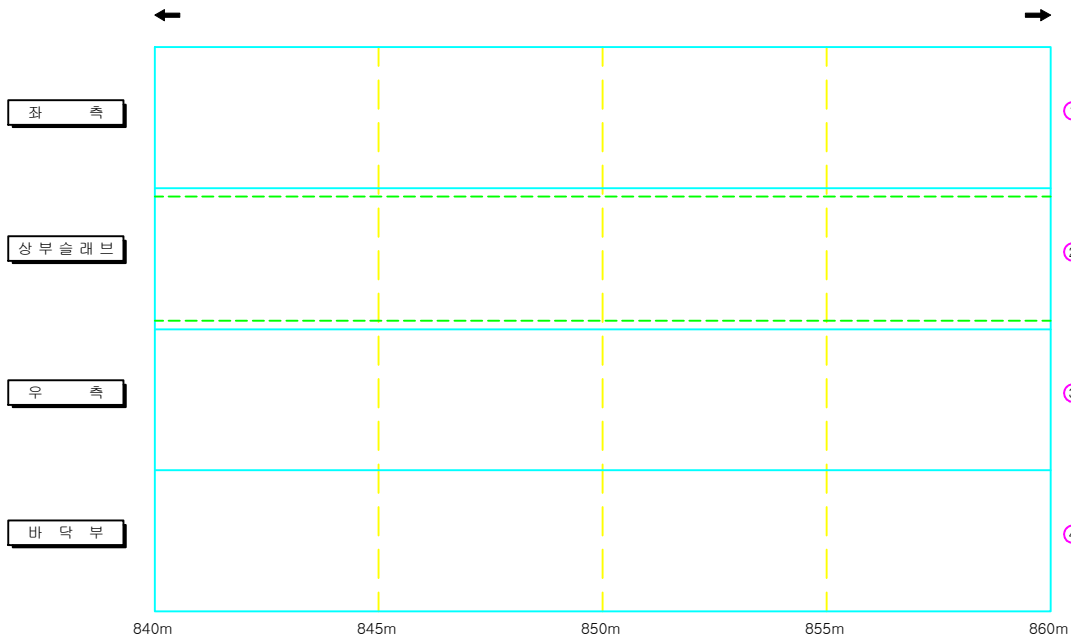

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

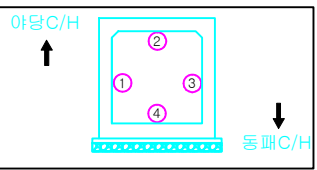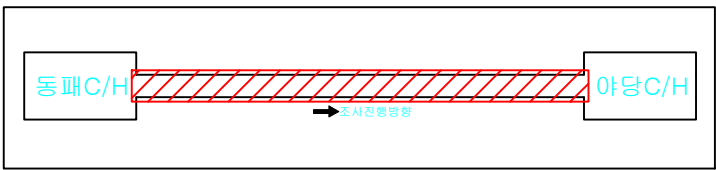

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 43                  |

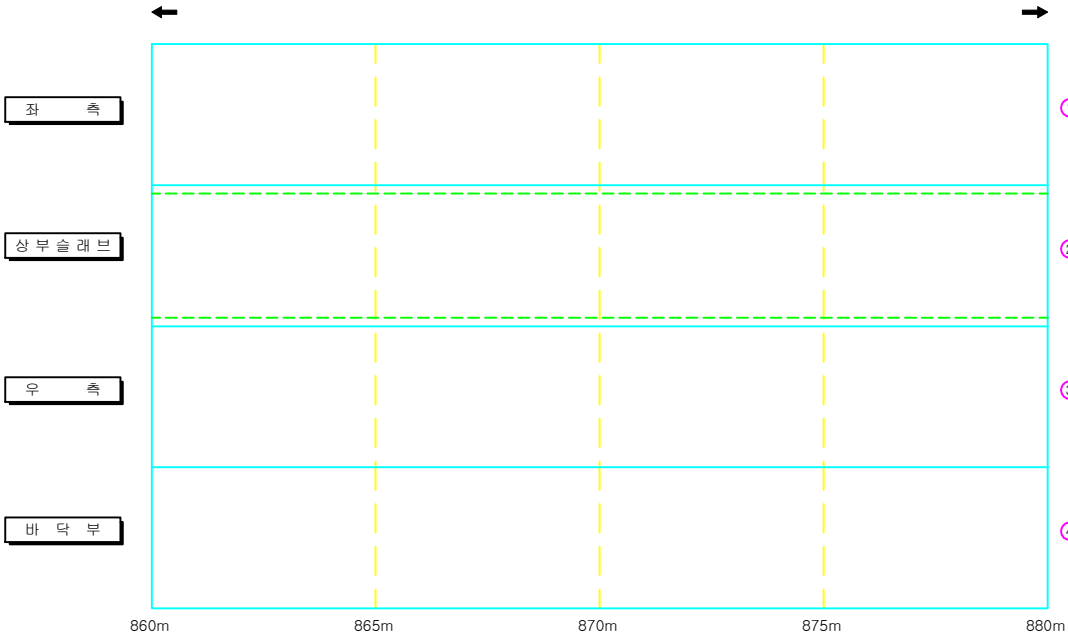

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

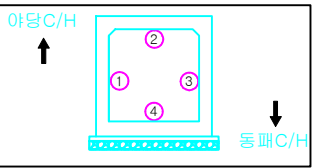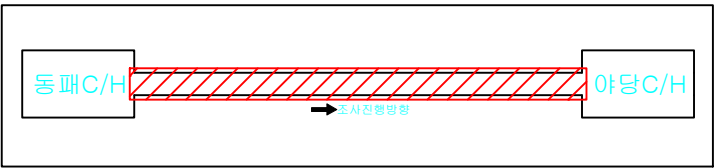

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호 신김포-신파주 - 44                  |



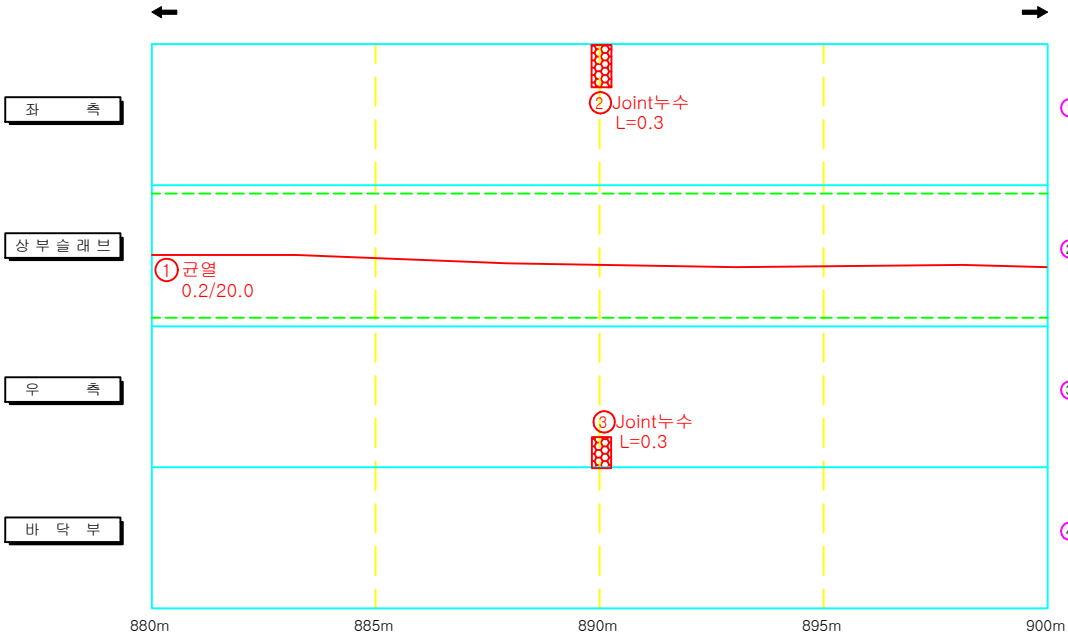

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열    | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  | 조인트누수 |      | 0.3  | 1  | m  | 0.30     |     |
| 3  | 조인트누수 |      | 0.3  | 1  | m  | 0.30     |     |
| 4  |       |      |      |    |    |          |     |
| 5  |       |      |      |    |    |          |     |
| 6  |       |      |      |    |    |          |     |
| 7  |       |      |      |    |    |          |     |
| 8  |       |      |      |    |    |          |     |
| 9  |       |      |      |    |    |          |     |
| 10 |       |      |      |    |    |          |     |
| 11 |       |      |      |    |    |          |     |
| 12 |       |      |      |    |    |          |     |
| 13 |       |      |      |    |    |          |     |
| 14 |       |      |      |    |    |          |     |
| 15 |       |      |      |    |    |          |     |
| 16 |       |      |      |    |    |          |     |
| 17 |       |      |      |    |    |          |     |
| 18 |       |      |      |    |    |          |     |
| 19 |       |      |      |    |    |          |     |
| 20 |       |      |      |    |    |          |     |
| 21 |       |      |      |    |    |          |     |
| 22 |       |      |      |    |    |          |     |
| 23 |       |      |      |    |    |          |     |
| 24 |       |      |      |    |    |          |     |
| 25 |       |      |      |    |    |          |     |
| 26 |       |      |      |    |    |          |     |
| 27 |       |      |      |    |    |          |     |
| 28 |       |      |      |    |    |          |     |
| 29 |       |      |      |    |    |          |     |
| 30 |       |      |      |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

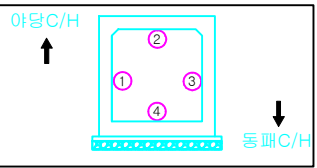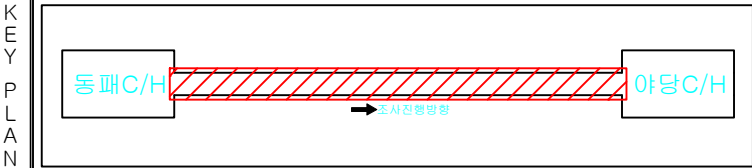


| 번호 | 손상내용  | 손상현황 | 단위   | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|------|----------|-----|
|    |       |      |      |          |     |
| 1  | 균열    | 0.2  | 20.0 | 1        | m   |
| 2  | 조인트누수 |      | 0.3  | 1        | m   |
| 3  | 조인트누수 |      | 0.3  | 1        | m   |
| 4  |       |      |      |          |     |
| 5  |       |      |      |          |     |
| 6  |       |      |      |          |     |
| 7  |       |      |      |          |     |
| 8  |       |      |      |          |     |
| 9  |       |      |      |          |     |
| 10 |       |      |      |          |     |
| 11 |       |      |      |          |     |
| 12 |       |      |      |          |     |
| 13 |       |      |      |          |     |
| 14 |       |      |      |          |     |
| 15 |       |      |      |          |     |
| 16 |       |      |      |          |     |
| 17 |       |      |      |          |     |
| 18 |       |      |      |          |     |
| 19 |       |      |      |          |     |
| 20 |       |      |      |          |     |
| 21 |       |      |      |          |     |
| 22 |       |      |      |          |     |
| 23 |       |      |      |          |     |
| 24 |       |      |      |          |     |
| 25 |       |      |      |          |     |
| 26 |       |      |      |          |     |
| 27 |       |      |      |          |     |
| 28 |       |      |      |          |     |
| 29 |       |      |      |          |     |
| 30 |       |      |      |          |     |

동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 결과

동역사 케이아이엠(주)

정경원 자 2023.06



망도번호 신김포-신파주 - 45

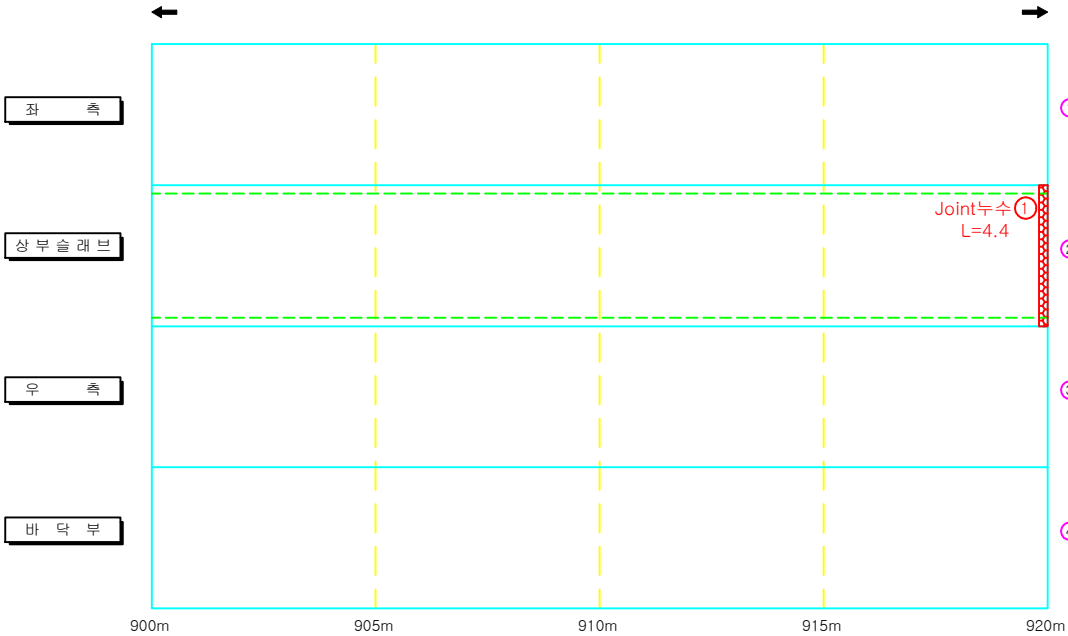

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 조인트누수 |      | 4.4 | 1  | m  | 4.40     |     |
| 2  |       |      |     |    |    |          |     |
| 3  |       |      |     |    |    |          |     |
| 4  |       |      |     |    |    |          |     |
| 5  |       |      |     |    |    |          |     |
| 6  |       |      |     |    |    |          |     |
| 7  |       |      |     |    |    |          |     |
| 8  |       |      |     |    |    |          |     |
| 9  |       |      |     |    |    |          |     |
| 10 |       |      |     |    |    |          |     |
| 11 |       |      |     |    |    |          |     |
| 12 |       |      |     |    |    |          |     |
| 13 |       |      |     |    |    |          |     |
| 14 |       |      |     |    |    |          |     |
| 15 |       |      |     |    |    |          |     |
| 16 |       |      |     |    |    |          |     |
| 17 |       |      |     |    |    |          |     |
| 18 |       |      |     |    |    |          |     |
| 19 |       |      |     |    |    |          |     |
| 20 |       |      |     |    |    |          |     |
| 21 |       |      |     |    |    |          |     |
| 22 |       |      |     |    |    |          |     |
| 23 |       |      |     |    |    |          |     |
| 24 |       |      |     |    |    |          |     |
| 25 |       |      |     |    |    |          |     |
| 26 |       |      |     |    |    |          |     |
| 27 |       |      |     |    |    |          |     |
| 28 |       |      |     |    |    |          |     |
| 29 |       |      |     |    |    |          |     |
| 30 |       |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

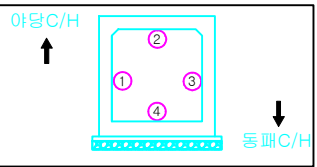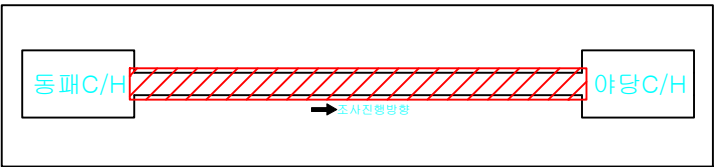

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적착지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 경관일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 46                  |

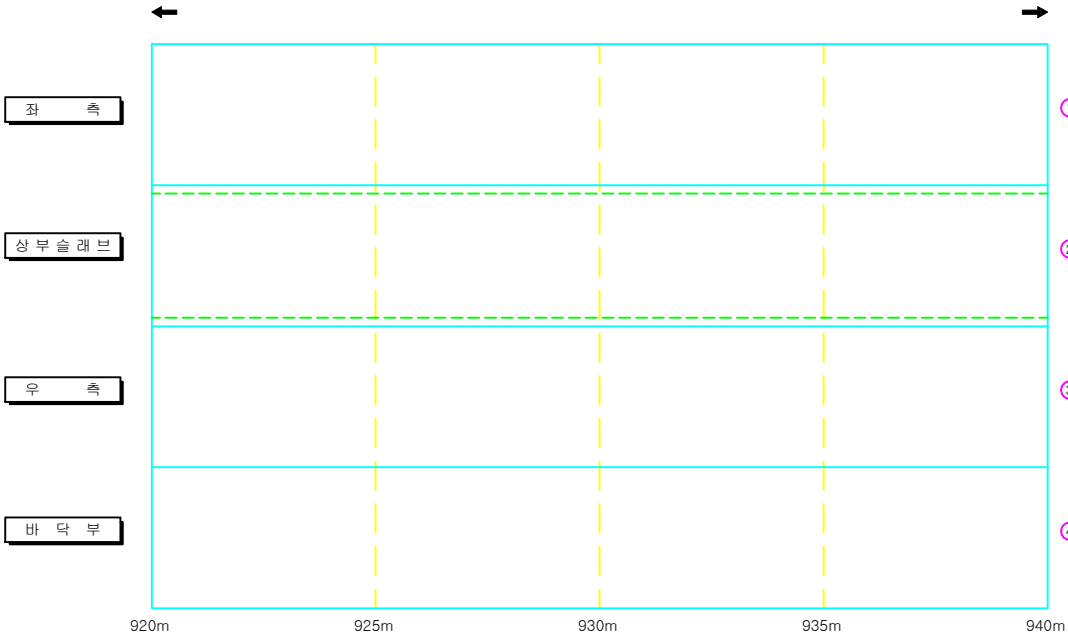

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

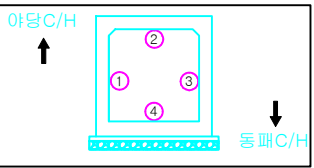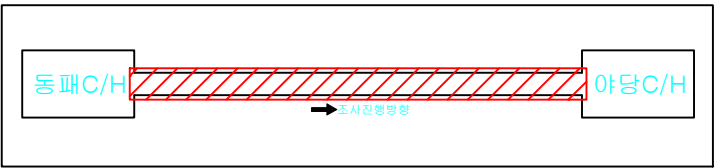

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 경관일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 47                  |

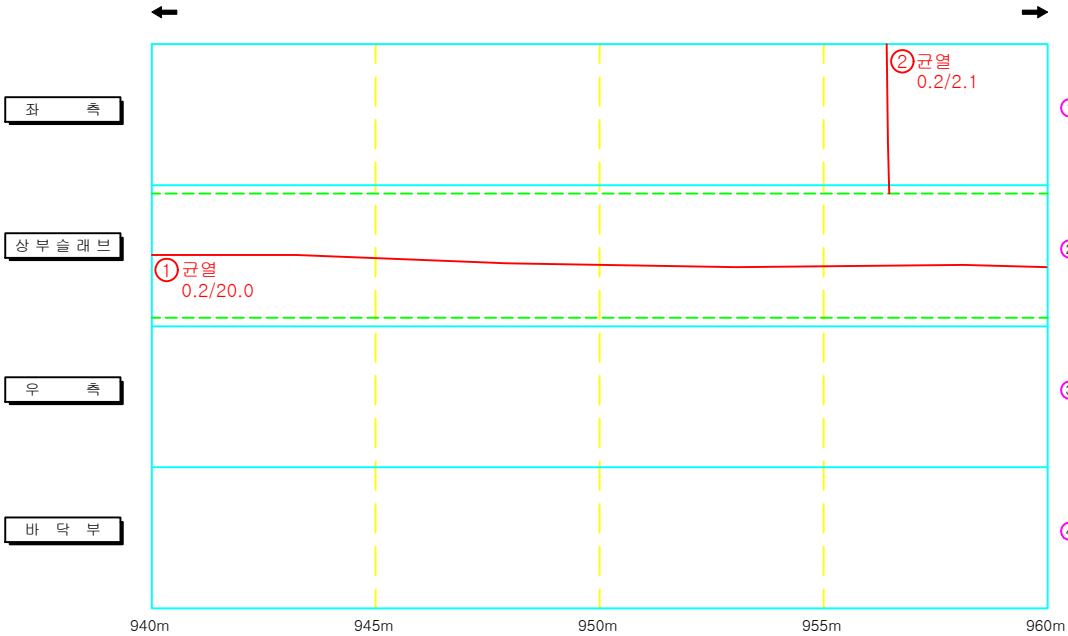

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열    | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  | 균열부백태 | 0.2  | 2.1  | 1  | m  | 2.10     |     |
| 3  |       |      |      |    |    |          |     |
| 4  |       |      |      |    |    |          |     |
| 5  |       |      |      |    |    |          |     |
| 6  |       |      |      |    |    |          |     |
| 7  |       |      |      |    |    |          |     |
| 8  |       |      |      |    |    |          |     |
| 9  |       |      |      |    |    |          |     |
| 10 |       |      |      |    |    |          |     |
| 11 |       |      |      |    |    |          |     |
| 12 |       |      |      |    |    |          |     |
| 13 |       |      |      |    |    |          |     |
| 14 |       |      |      |    |    |          |     |
| 15 |       |      |      |    |    |          |     |
| 16 |       |      |      |    |    |          |     |
| 17 |       |      |      |    |    |          |     |
| 18 |       |      |      |    |    |          |     |
| 19 |       |      |      |    |    |          |     |
| 20 |       |      |      |    |    |          |     |
| 21 |       |      |      |    |    |          |     |
| 22 |       |      |      |    |    |          |     |
| 23 |       |      |      |    |    |          |     |
| 24 |       |      |      |    |    |          |     |
| 25 |       |      |      |    |    |          |     |
| 26 |       |      |      |    |    |          |     |
| 27 |       |      |      |    |    |          |     |
| 28 |       |      |      |    |    |          |     |
| 29 |       |      |      |    |    |          |     |
| 30 |       |      |      |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

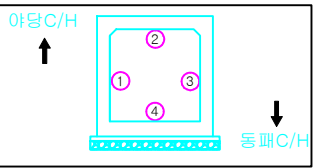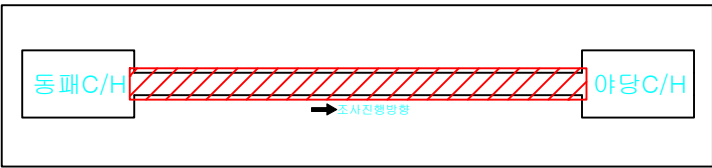

범  
례



|             |                 |         |        |                                     |
|-------------|-----------------|---------|--------|-------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검관 용역 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                        |
| 이물침투적 적지물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                        |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 48                   |

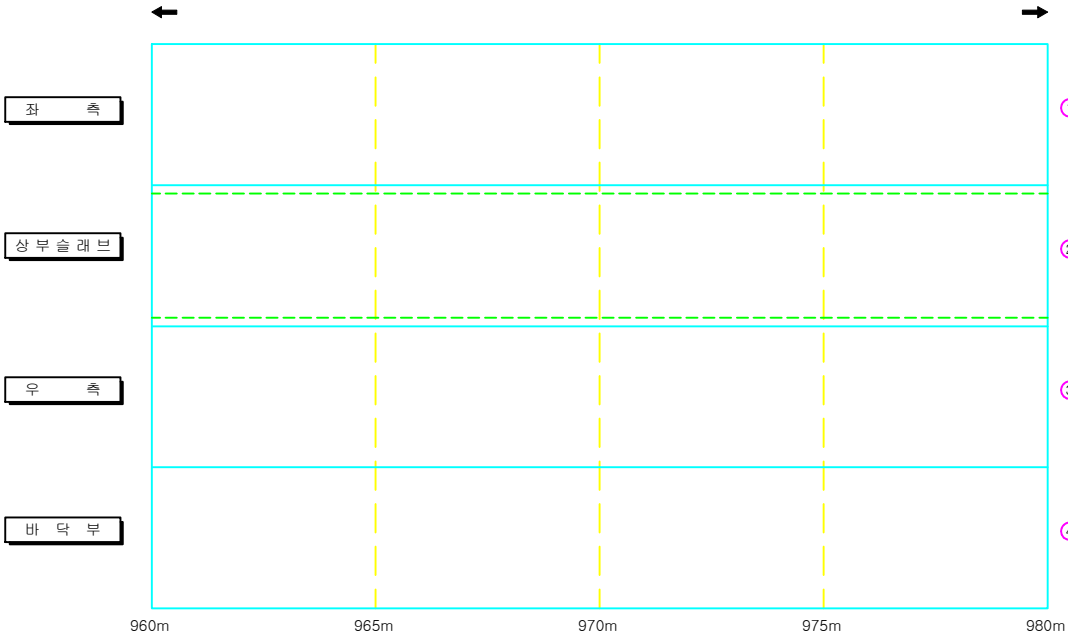

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

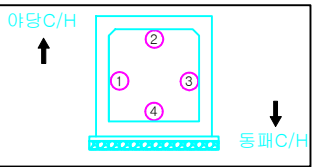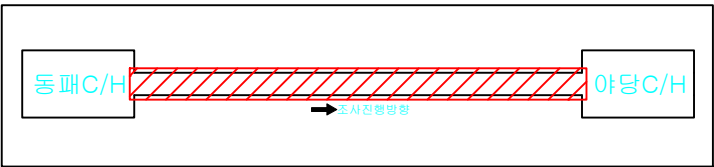

범  
례


|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 경관일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 49                  |

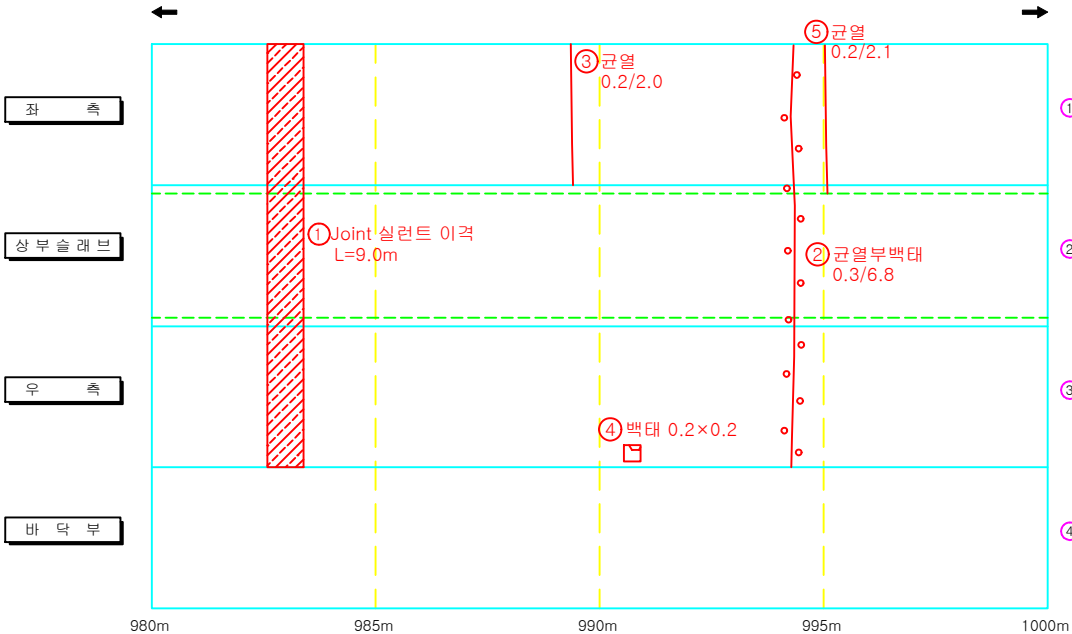

| 번호 | 손상내용      | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-----------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |           | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 조인트실런트 이격 |      | 9.0 | 1  | m              | 9.00     |     |
| 2  | 균열부백태     | 0.3  | 6.8 | 1  | m              | 6.80     |     |
| 3  | 균열        | 0.2  | 2.0 | 1  | m              | 2.00     |     |
| 4  | 백태        | 0.2  | 0.2 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.04     |     |
| 5  | 균열        | 0.2  | 2.1 | 1  | m              | 2.10     |     |
| 6  |           |      |     |    |                |          |     |
| 7  |           |      |     |    |                |          |     |
| 8  |           |      |     |    |                |          |     |
| 9  |           |      |     |    |                |          |     |
| 10 |           |      |     |    |                |          |     |
| 11 |           |      |     |    |                |          |     |
| 12 |           |      |     |    |                |          |     |
| 13 |           |      |     |    |                |          |     |
| 14 |           |      |     |    |                |          |     |
| 15 |           |      |     |    |                |          |     |
| 16 |           |      |     |    |                |          |     |
| 17 |           |      |     |    |                |          |     |
| 18 |           |      |     |    |                |          |     |
| 19 |           |      |     |    |                |          |     |
| 20 |           |      |     |    |                |          |     |
| 21 |           |      |     |    |                |          |     |
| 22 |           |      |     |    |                |          |     |
| 23 |           |      |     |    |                |          |     |
| 24 |           |      |     |    |                |          |     |
| 25 |           |      |     |    |                |          |     |
| 26 |           |      |     |    |                |          |     |
| 27 |           |      |     |    |                |          |     |
| 28 |           |      |     |    |                |          |     |
| 29 |           |      |     |    |                |          |     |
| 30 |           |      |     |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

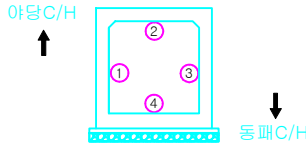

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 50                  |

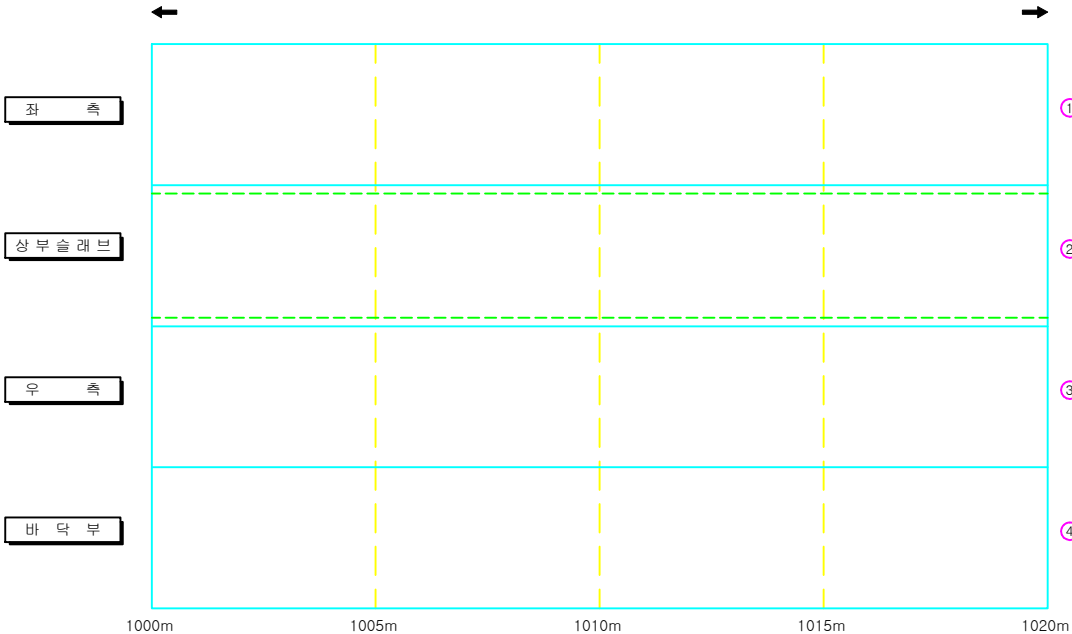

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

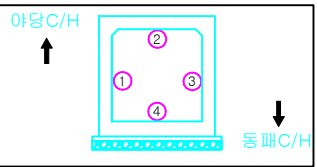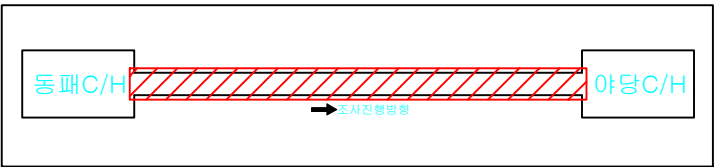

범  
례

|                |                    |         |          |                                          |
|----------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 51                     |

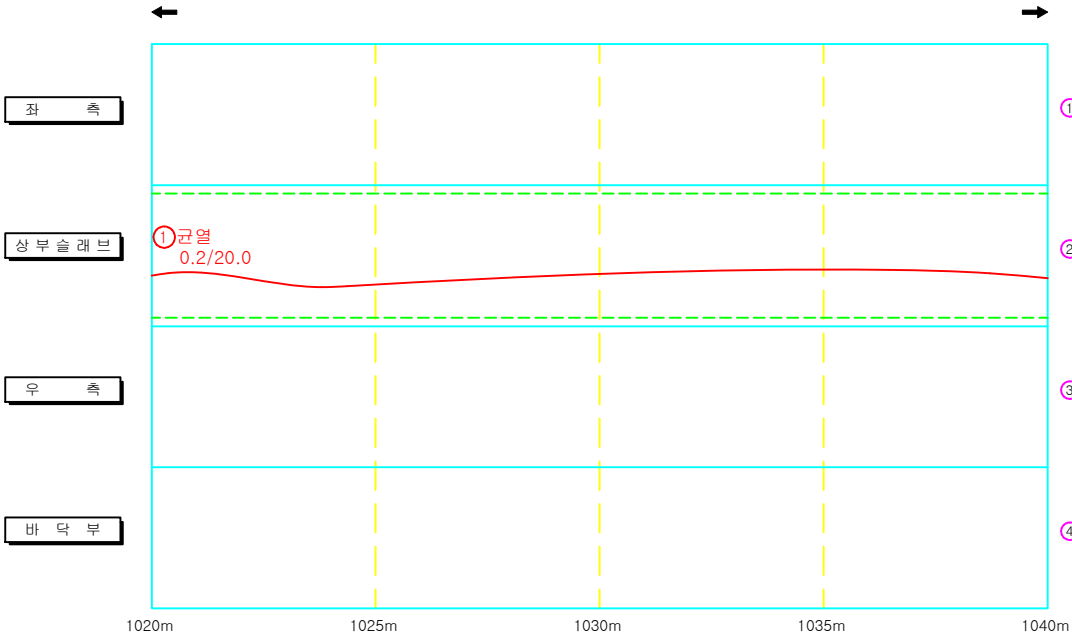

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  |      |      |      |    |    |          |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H

야당C/H

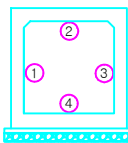


동패C/H

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 파괴, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 배태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 침식         | 배관<br>폐관 | 경관일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 52                     |



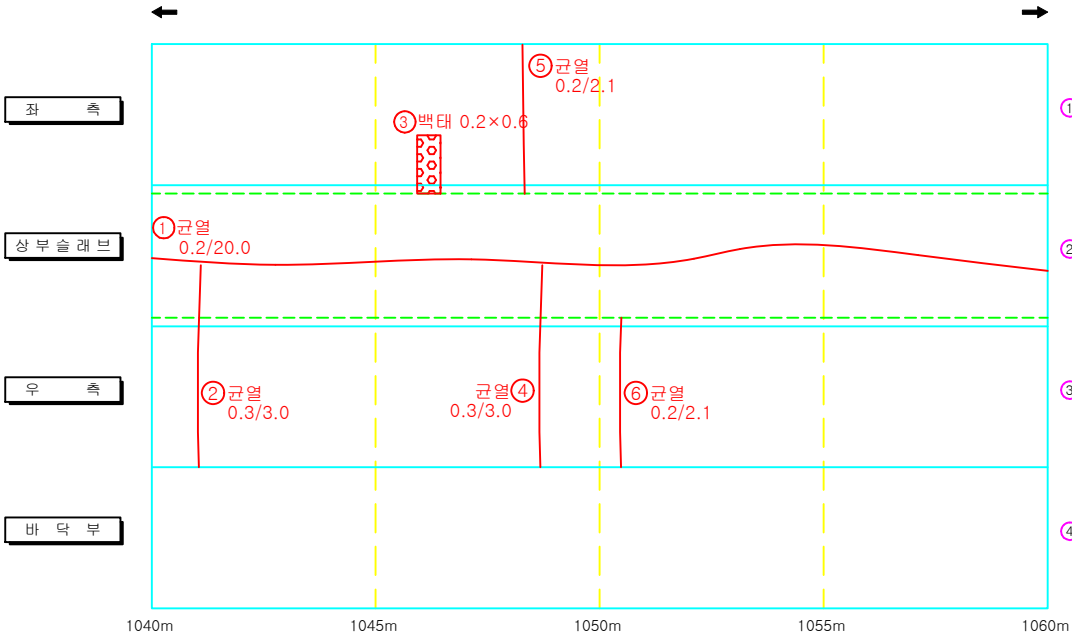


| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m              | 20.00    |     |
| 2  | 균열   | 0.3  | 3.0  | 1  | m              | 3.00     |     |
| 3  | 백태   | 0.2  | 0.6  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.12     |     |
| 4  | 균열   | 0.3  | 3.0  | 1  | m              | 3.00     |     |
| 5  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |     |
| 6  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |     |
| 7  |      |      |      |    |                |          |     |
| 8  |      |      |      |    |                |          |     |
| 9  |      |      |      |    |                |          |     |
| 10 |      |      |      |    |                |          |     |
| 11 |      |      |      |    |                |          |     |
| 12 |      |      |      |    |                |          |     |
| 13 |      |      |      |    |                |          |     |
| 14 |      |      |      |    |                |          |     |
| 15 |      |      |      |    |                |          |     |
| 16 |      |      |      |    |                |          |     |
| 17 |      |      |      |    |                |          |     |
| 18 |      |      |      |    |                |          |     |
| 19 |      |      |      |    |                |          |     |
| 20 |      |      |      |    |                |          |     |
| 21 |      |      |      |    |                |          |     |
| 22 |      |      |      |    |                |          |     |
| 23 |      |      |      |    |                |          |     |
| 24 |      |      |      |    |                |          |     |
| 25 |      |      |      |    |                |          |     |
| 26 |      |      |      |    |                |          |     |
| 27 |      |      |      |    |                |          |     |
| 28 |      |      |      |    |                |          |     |
| 29 |      |      |      |    |                |          |     |
| 30 |      |      |      |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

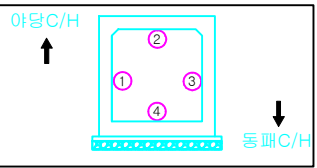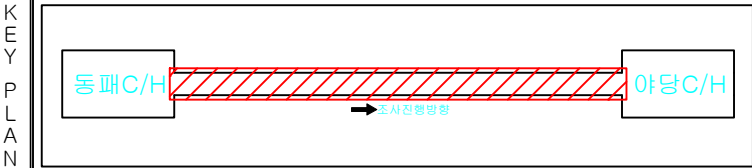



| 범<br>례 | 손상현황         |                 |         |        | 비고                                 |
|--------|--------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
|        | 손상내용         | 손상현황            | 단위      | 손상물량   |                                    |
|        | CW 0.2 균열    | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청 | 동역사 2023년 경기북부 송전전력구, 연초 청밀안전점검 결과 |
|        | 박리, 박락 파손    | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
|        | 이물질퇴적, 적지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파손  | 점검일자 2023.06                       |
|        | 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 53                  |

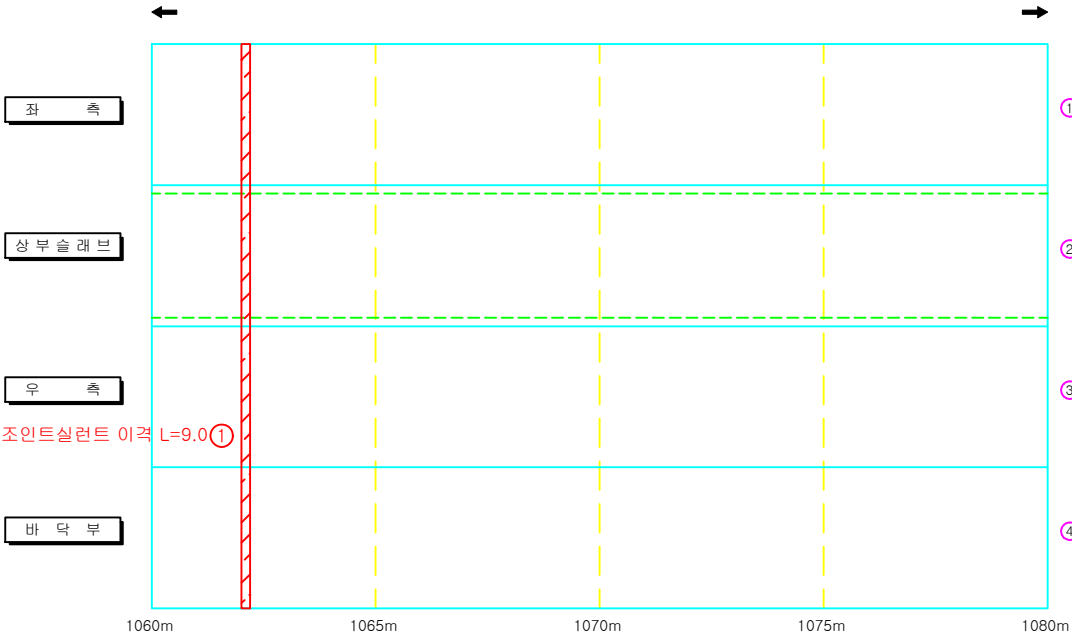

| 번호 | 손상내용      | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-----------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |           | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 조인트실런트 이격 |      | 9.0 | 1  | m  | 9.00     |     |
| 2  |           |      |     |    |    |          |     |
| 3  |           |      |     |    |    |          |     |
| 4  |           |      |     |    |    |          |     |
| 5  |           |      |     |    |    |          |     |
| 6  |           |      |     |    |    |          |     |
| 7  |           |      |     |    |    |          |     |
| 8  |           |      |     |    |    |          |     |
| 9  |           |      |     |    |    |          |     |
| 10 |           |      |     |    |    |          |     |
| 11 |           |      |     |    |    |          |     |
| 12 |           |      |     |    |    |          |     |
| 13 |           |      |     |    |    |          |     |
| 14 |           |      |     |    |    |          |     |
| 15 |           |      |     |    |    |          |     |
| 16 |           |      |     |    |    |          |     |
| 17 |           |      |     |    |    |          |     |
| 18 |           |      |     |    |    |          |     |
| 19 |           |      |     |    |    |          |     |
| 20 |           |      |     |    |    |          |     |
| 21 |           |      |     |    |    |          |     |
| 22 |           |      |     |    |    |          |     |
| 23 |           |      |     |    |    |          |     |
| 24 |           |      |     |    |    |          |     |
| 25 |           |      |     |    |    |          |     |
| 26 |           |      |     |    |    |          |     |
| 27 |           |      |     |    |    |          |     |
| 28 |           |      |     |    |    |          |     |
| 29 |           |      |     |    |    |          |     |
| 30 |           |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

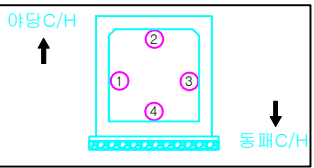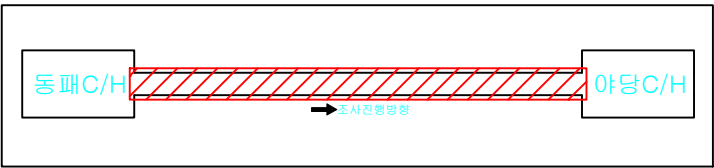

범  
례



|                |                    |         |          |                                           |
|----------------|--------------------|---------|----------|-------------------------------------------|
| CW0.2 균열       | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물침투적<br>격치물퇴적 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 정경원자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 54                      |

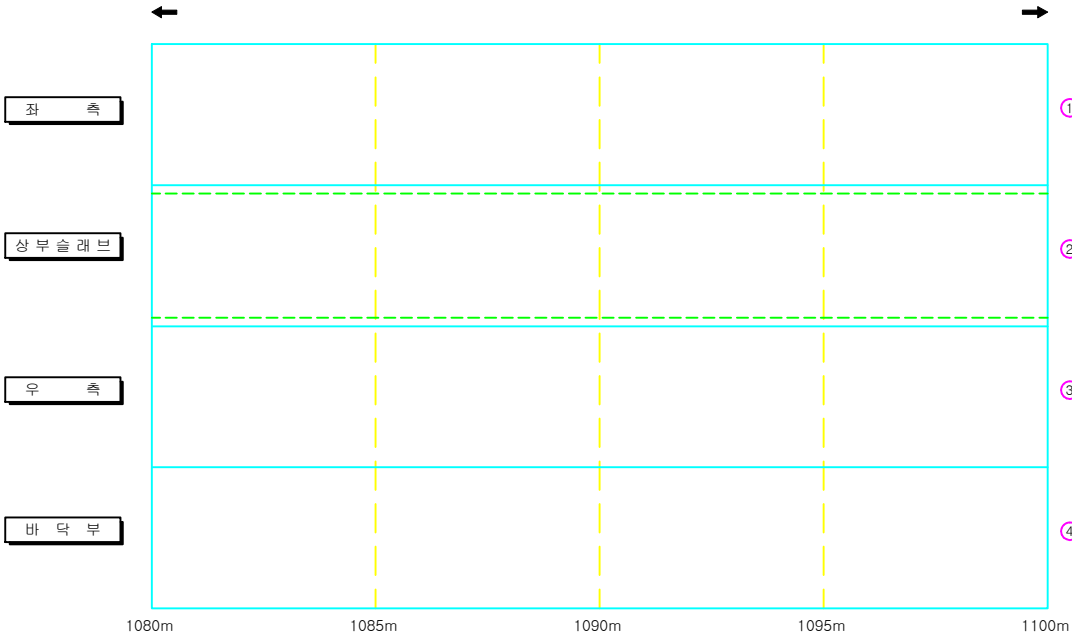

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

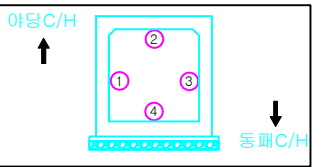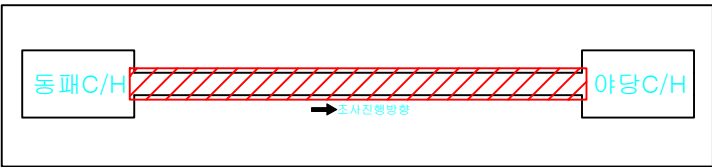

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적착지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 55                  |

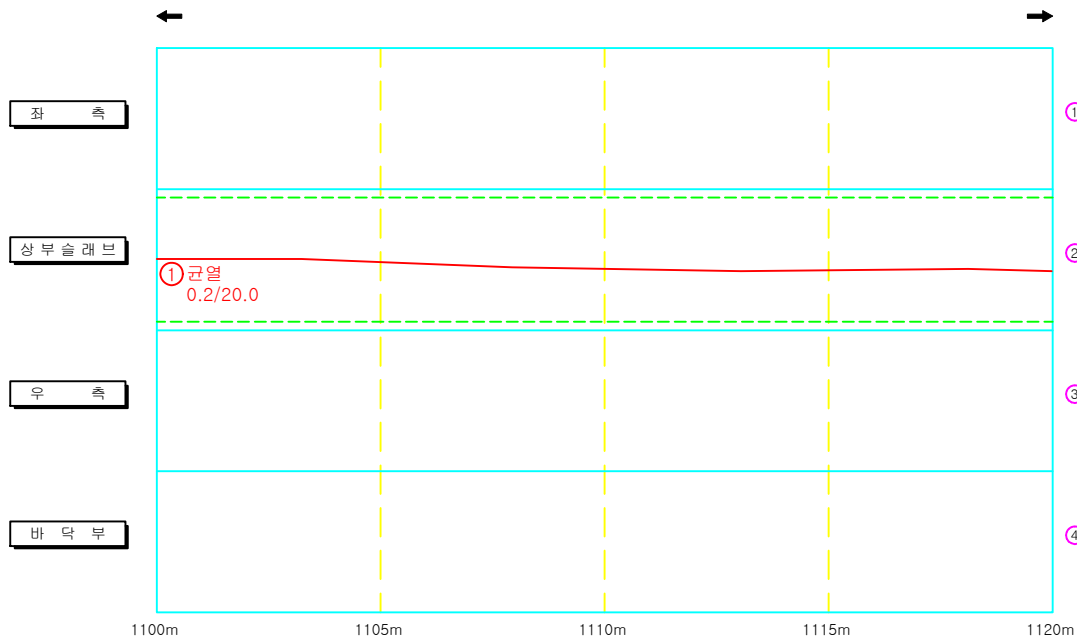

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  |      |      |      |    |    |          |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

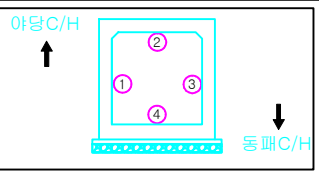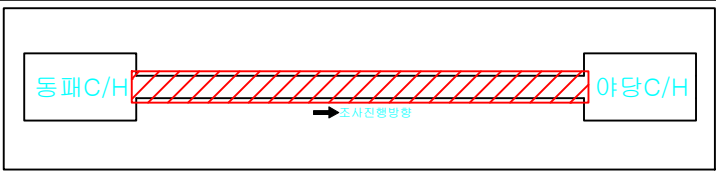

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물퇴적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 56                     |

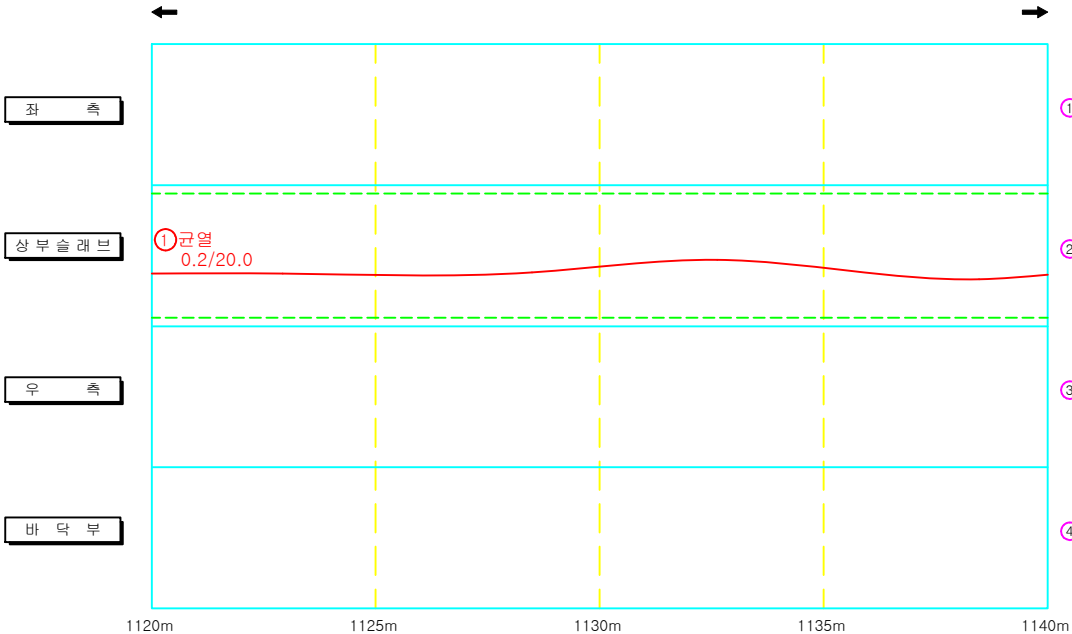

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  |      |      |      |    |    |          |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

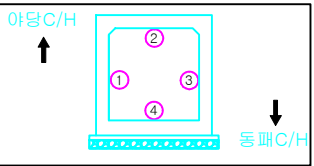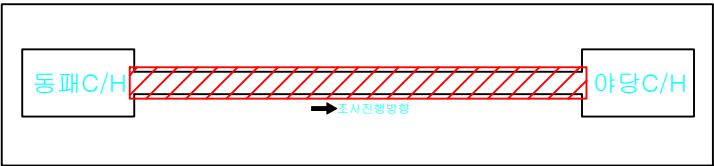

범  
례



|                |                    |         |          |                                          |
|----------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물퇴적 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 57                     |

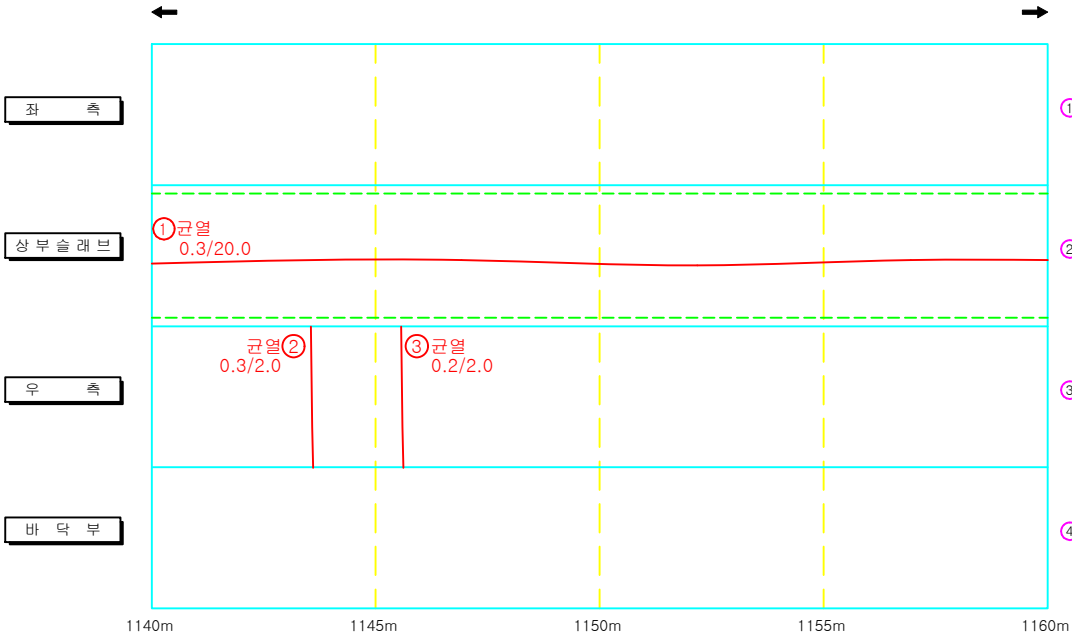

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.3  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  | 균열   | 0.3  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

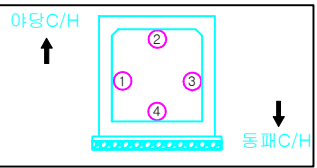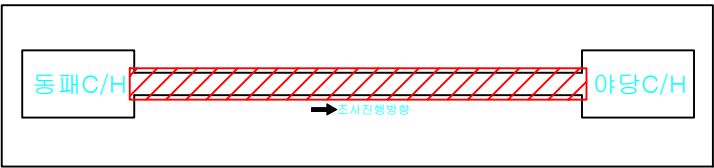

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물퇴적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 58                     |

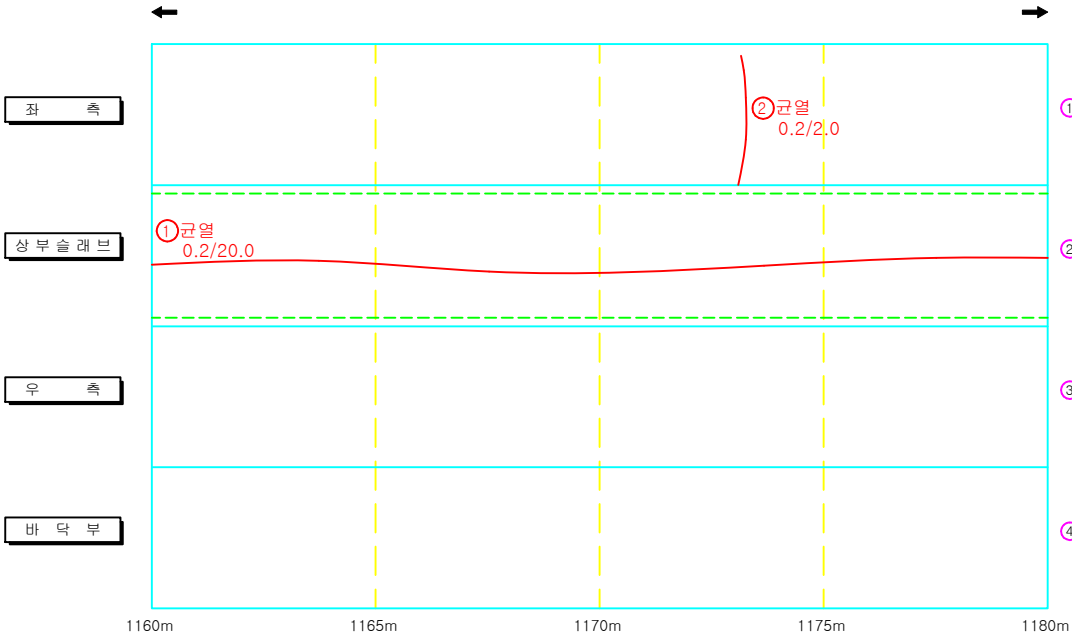

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>수량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

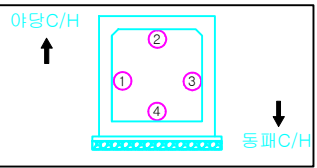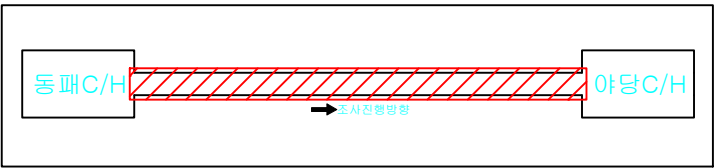

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 철밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 폐관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 59                  |

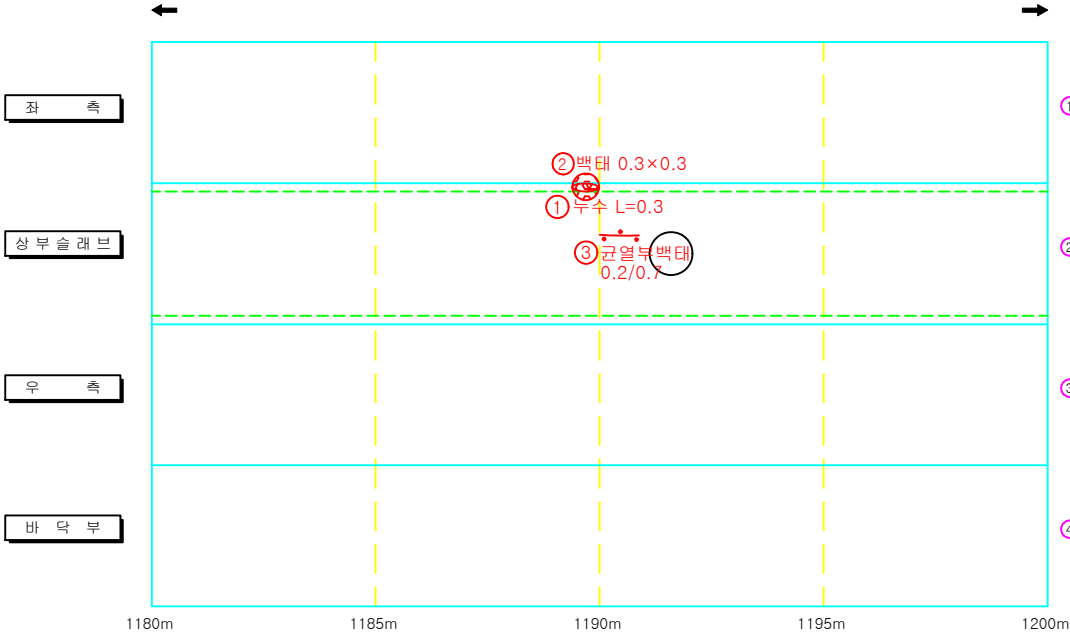

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 누수    |      | 0.3 | 1  | m              | 0.30     |     |
| 2  | 백태    | 0.3  | 0.3 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.09     |     |
| 3  | 균열부백태 | 0.2  | 0.7 | 1  | m              | 0.70     |     |
| 4  |       |      |     |    |                |          |     |
| 5  |       |      |     |    |                |          |     |
| 6  |       |      |     |    |                |          |     |
| 7  |       |      |     |    |                |          |     |
| 8  |       |      |     |    |                |          |     |
| 9  |       |      |     |    |                |          |     |
| 10 |       |      |     |    |                |          |     |
| 11 |       |      |     |    |                |          |     |
| 12 |       |      |     |    |                |          |     |
| 13 |       |      |     |    |                |          |     |
| 14 |       |      |     |    |                |          |     |
| 15 |       |      |     |    |                |          |     |
| 16 |       |      |     |    |                |          |     |
| 17 |       |      |     |    |                |          |     |
| 18 |       |      |     |    |                |          |     |
| 19 |       |      |     |    |                |          |     |
| 20 |       |      |     |    |                |          |     |
| 21 |       |      |     |    |                |          |     |
| 22 |       |      |     |    |                |          |     |
| 23 |       |      |     |    |                |          |     |
| 24 |       |      |     |    |                |          |     |
| 25 |       |      |     |    |                |          |     |
| 26 |       |      |     |    |                |          |     |
| 27 |       |      |     |    |                |          |     |
| 28 |       |      |     |    |                |          |     |
| 29 |       |      |     |    |                |          |     |
| 30 |       |      |     |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

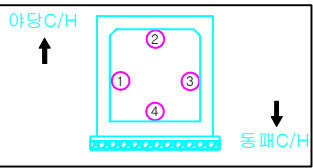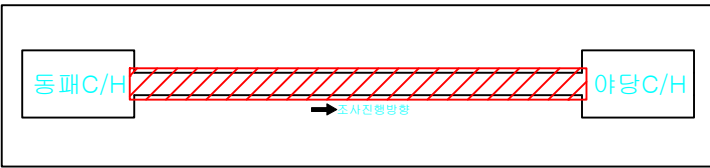

범  
례

|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 60                  |




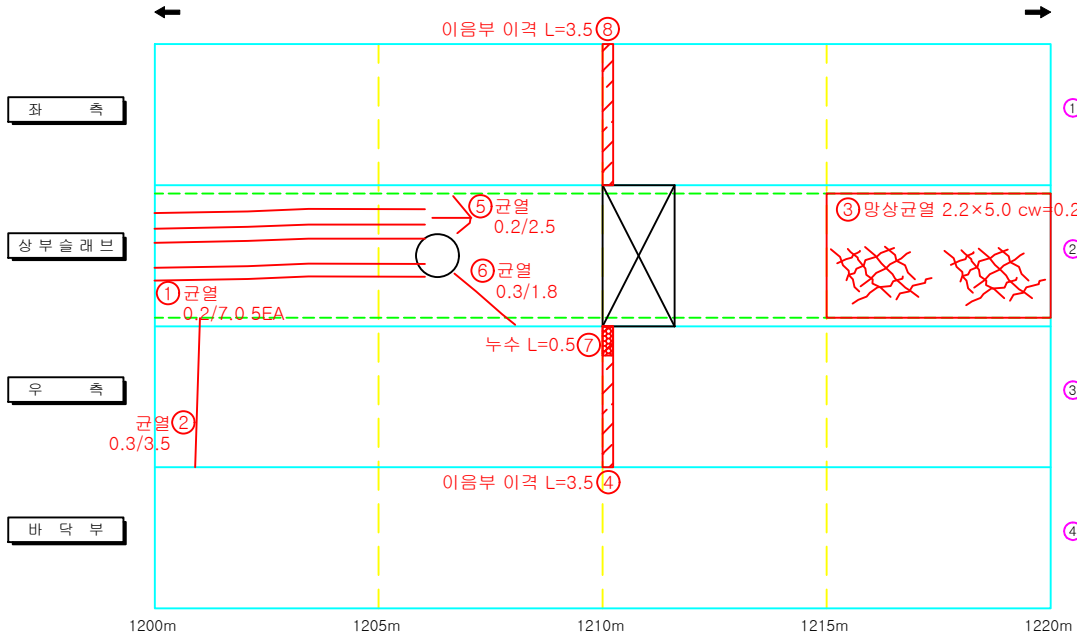


| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|-------|------|-----|----|----|----------|--------|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |        |
| 1  | 균열    | 0.2  | 7.0 | 5  | m  | 35.00    |        |
| 2  | 균열    | 0.3  | 3.5 | 1  | m  | 3.50     |        |
| 3  | 망상균열  | 2.2  | 5.0 | 1  | m  | 11.00    | cw=0.2 |
| 4  | 이음부이격 |      | 3.5 | 1  | m  | 3.50     |        |
| 5  | 균열    | 0.2  | 2.5 | 1  | m  | 2.50     |        |
| 6  | 균열    | 0.3  | 1.8 | 1  | m  | 1.80     |        |
| 7  | 누수    |      | 0.5 | 1  | m  | 0.50     |        |
| 8  | 이음부이격 |      | 3.5 | 1  | m  | 3.50     |        |
| 9  |       |      |     |    |    |          |        |
| 10 |       |      |     |    |    |          |        |
| 11 |       |      |     |    |    |          |        |
| 12 |       |      |     |    |    |          |        |
| 13 |       |      |     |    |    |          |        |
| 14 |       |      |     |    |    |          |        |
| 15 |       |      |     |    |    |          |        |
| 16 |       |      |     |    |    |          |        |
| 17 |       |      |     |    |    |          |        |
| 18 |       |      |     |    |    |          |        |
| 19 |       |      |     |    |    |          |        |
| 20 |       |      |     |    |    |          |        |
| 21 |       |      |     |    |    |          |        |
| 22 |       |      |     |    |    |          |        |
| 23 |       |      |     |    |    |          |        |
| 24 |       |      |     |    |    |          |        |
| 25 |       |      |     |    |    |          |        |
| 26 |       |      |     |    |    |          |        |
| 27 |       |      |     |    |    |          |        |
| 28 |       |      |     |    |    |          |        |
| 29 |       |      |     |    |    |          |        |
| 30 |       |      |     |    |    |          |        |

\* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN




야당C/H

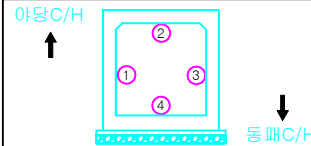

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW(0.2) 균열     | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공회   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 배관       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>격치물퇴적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 61                     |

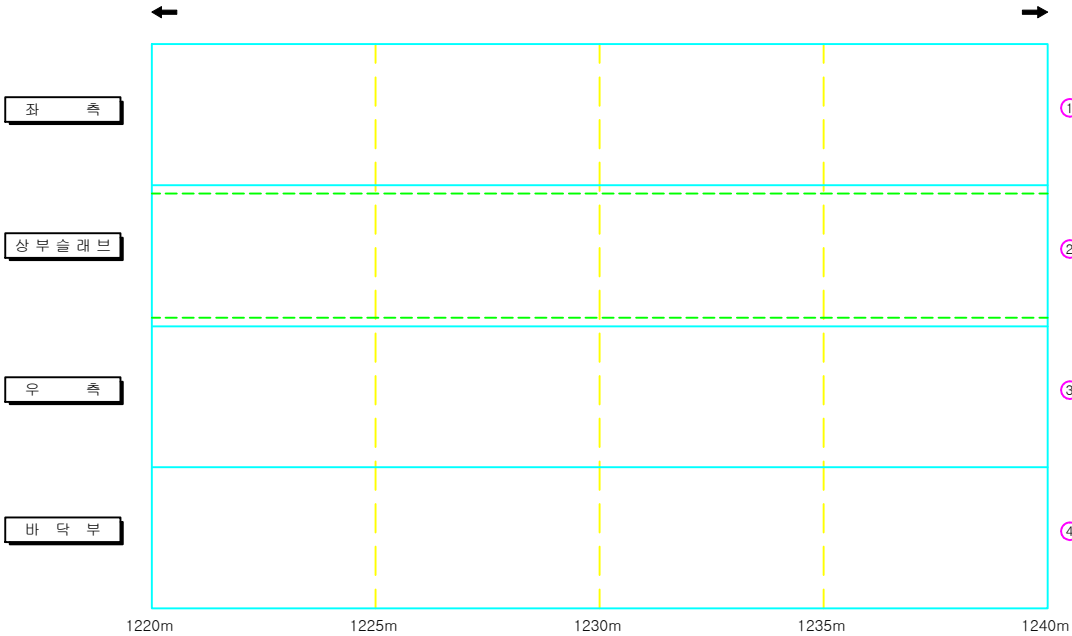

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

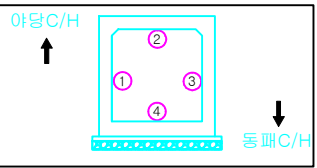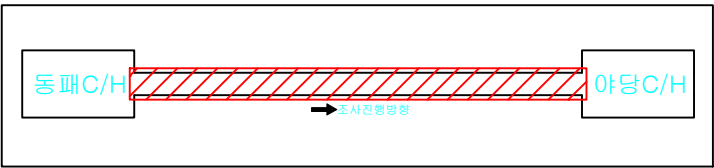

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 62                  |

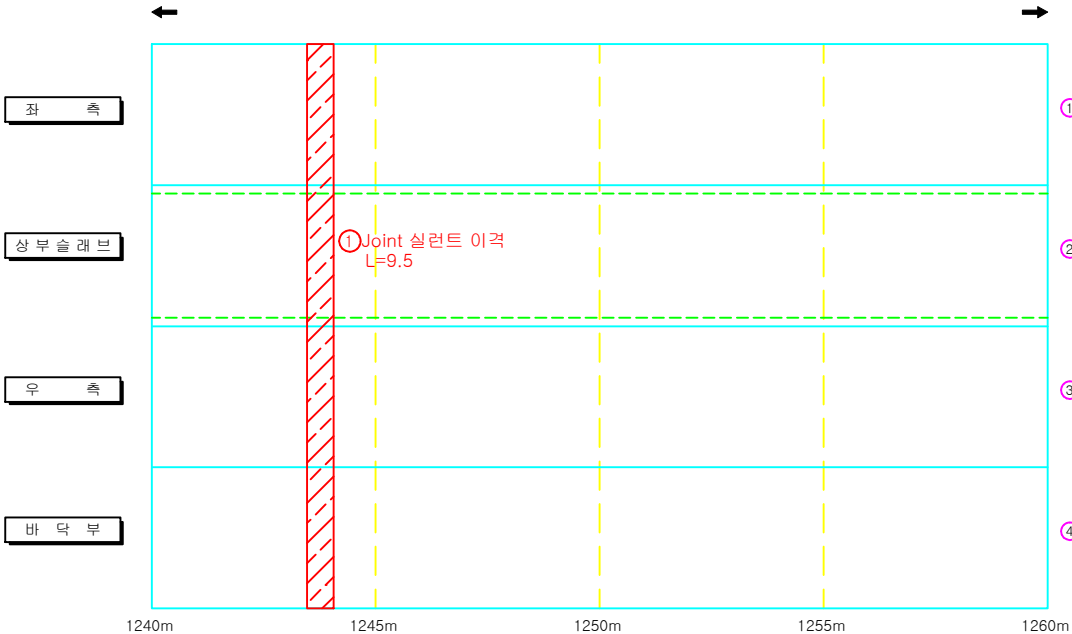

| 번호 | 손상내용      | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-----------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |           | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 조인트실런트 이격 |      | 9.5 | 1  | m  | 9.50     |     |
| 2  |           |      |     |    |    |          |     |
| 3  |           |      |     |    |    |          |     |
| 4  |           |      |     |    |    |          |     |
| 5  |           |      |     |    |    |          |     |
| 6  |           |      |     |    |    |          |     |
| 7  |           |      |     |    |    |          |     |
| 8  |           |      |     |    |    |          |     |
| 9  |           |      |     |    |    |          |     |
| 10 |           |      |     |    |    |          |     |
| 11 |           |      |     |    |    |          |     |
| 12 |           |      |     |    |    |          |     |
| 13 |           |      |     |    |    |          |     |
| 14 |           |      |     |    |    |          |     |
| 15 |           |      |     |    |    |          |     |
| 16 |           |      |     |    |    |          |     |
| 17 |           |      |     |    |    |          |     |
| 18 |           |      |     |    |    |          |     |
| 19 |           |      |     |    |    |          |     |
| 20 |           |      |     |    |    |          |     |
| 21 |           |      |     |    |    |          |     |
| 22 |           |      |     |    |    |          |     |
| 23 |           |      |     |    |    |          |     |
| 24 |           |      |     |    |    |          |     |
| 25 |           |      |     |    |    |          |     |
| 26 |           |      |     |    |    |          |     |
| 27 |           |      |     |    |    |          |     |
| 28 |           |      |     |    |    |          |     |
| 29 |           |      |     |    |    |          |     |
| 30 |           |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

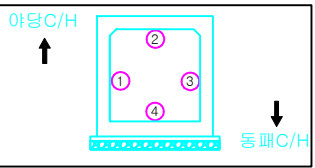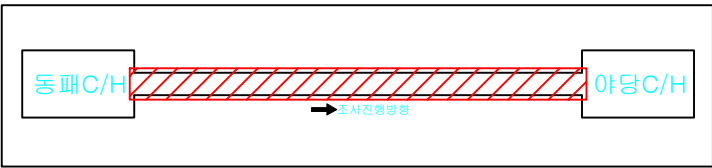

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호 신김포-신파주 - 63                  |

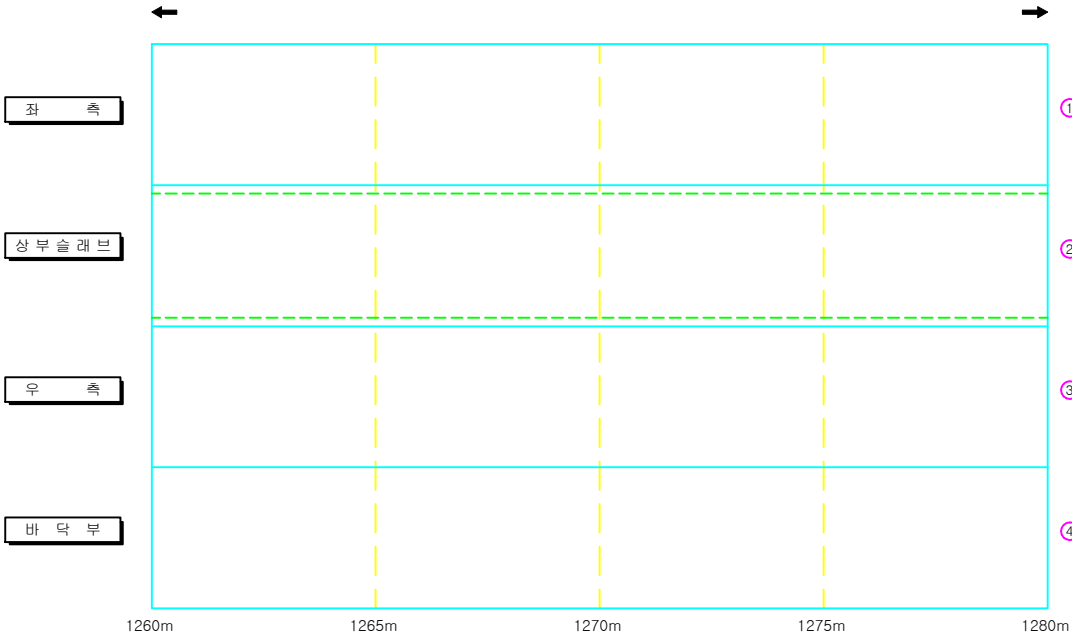

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

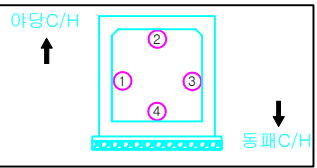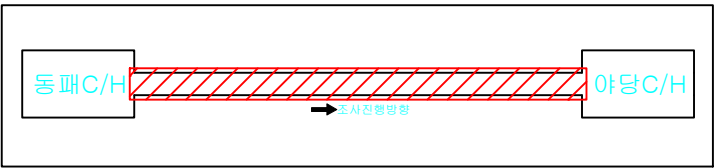

범  
례



|                |                    |            |          |                                           |
|----------------|--------------------|------------|----------|-------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면허 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 64                      |

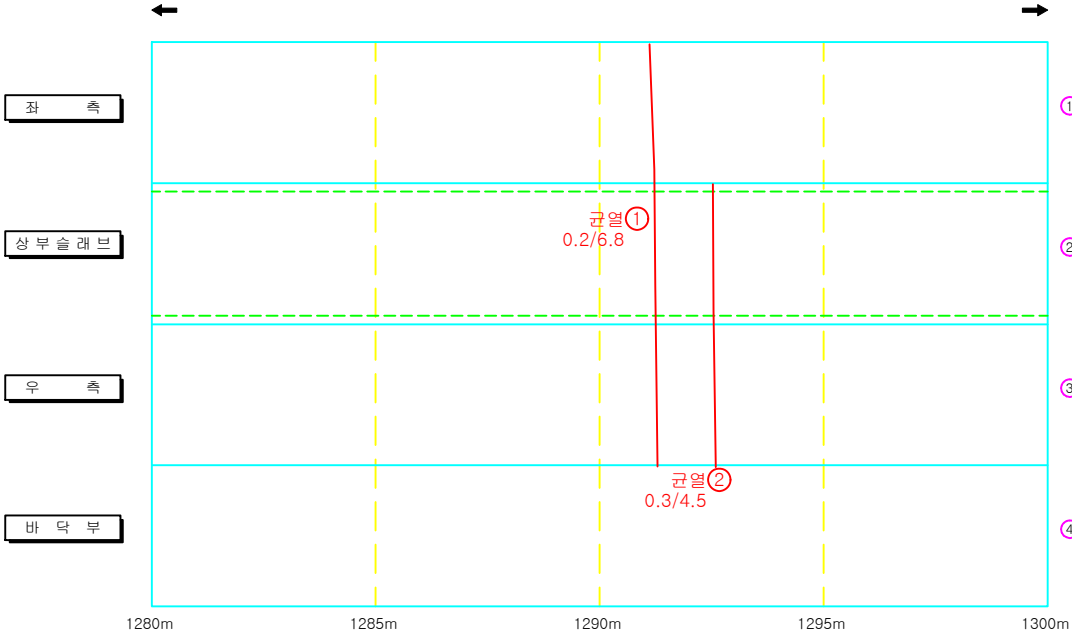

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 6.8 | 1  | m  | 6.80     |     |
| 2  | 균열   | 0.3  | 4.5 | 1  | m  | 4.50     |     |
| 3  |      |      |     |    |    |          |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

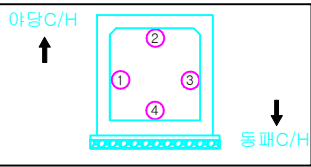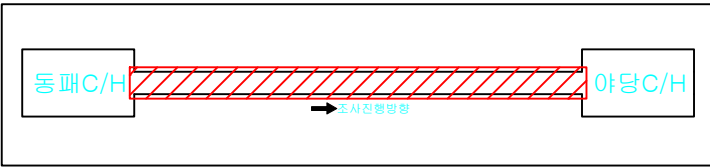

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 65                     |

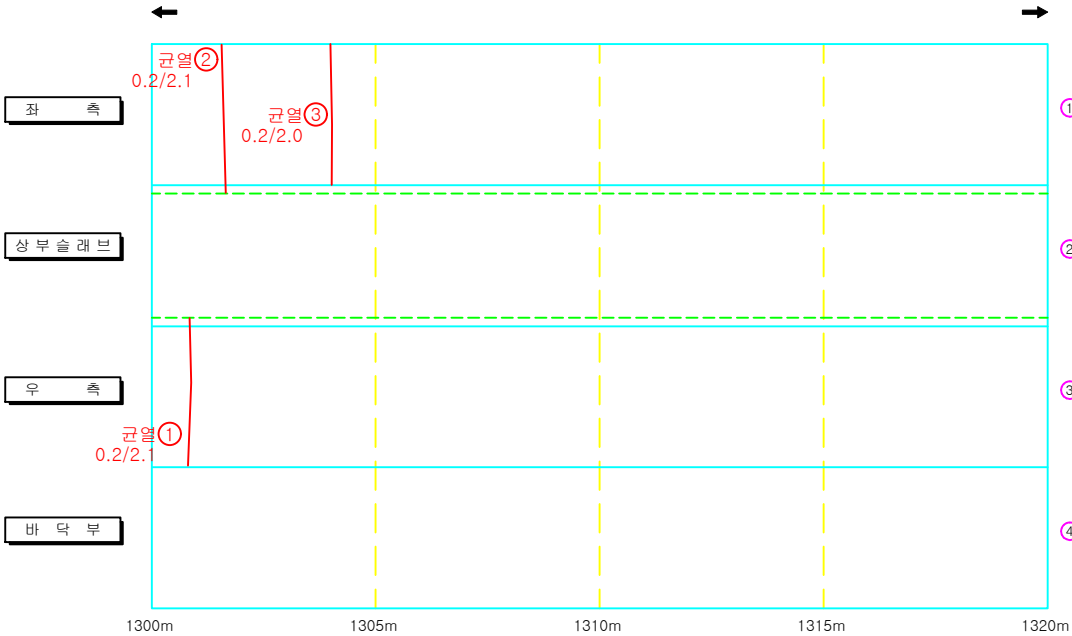

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

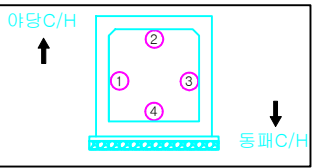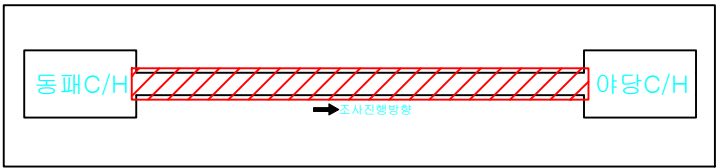

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침입적착지불되적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 66                  |

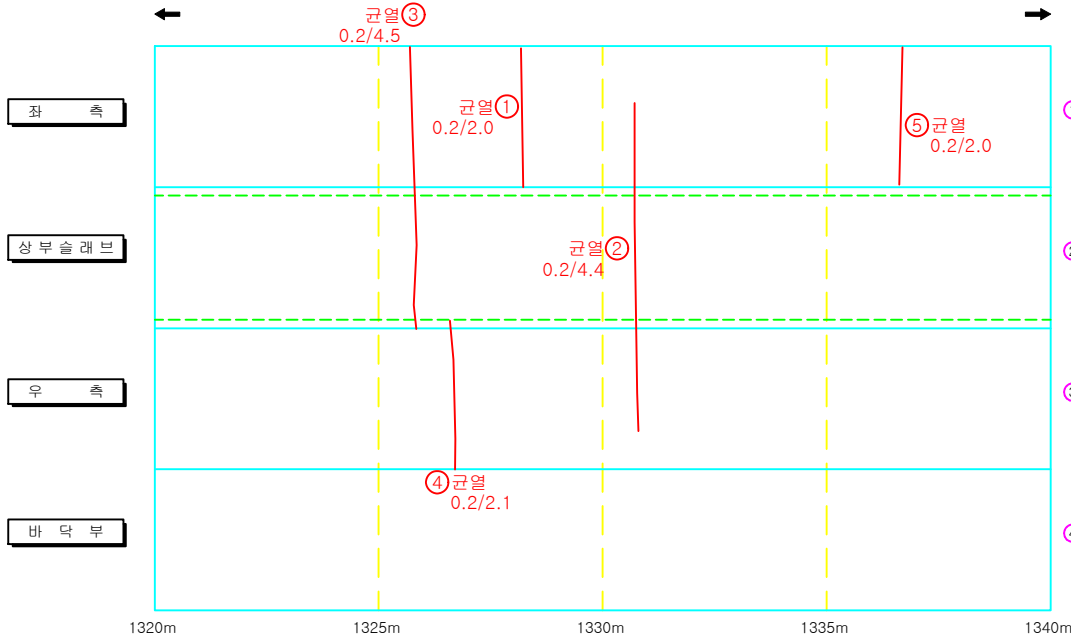

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 4.4 | 1  | m  | 4.40     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 4.5 | 1  | m  | 4.50     |     |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 5  | 균열   | 0.2  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

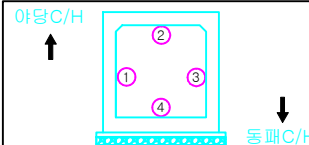

범  
례



|                |                   |            |          |                                          |
|----------------|-------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW(0.2) 균열     | 망상균열              | 재료분리       | 편형, 공통   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검구역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리,이격 | 누수,<br>습윤부 | 배태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출              | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 67                     |

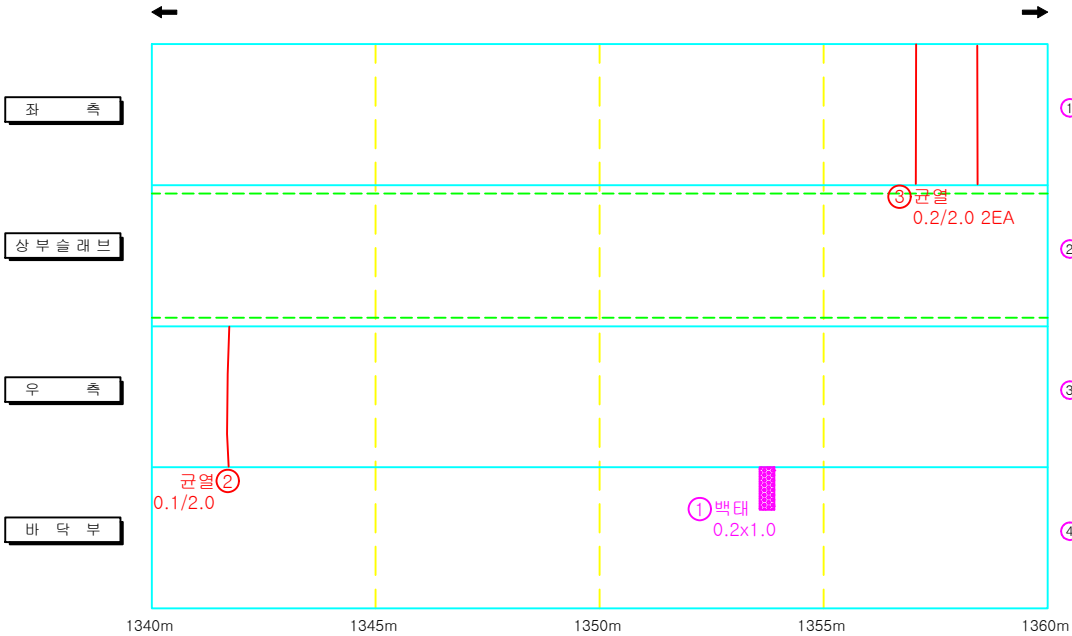

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 백태   | 0.2  | 1.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.20     |     |
| 2  | 균열   | 0.1  | 2.0 | 1  | m              | 2.00     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.0 | 2  | m              | 4.00     |     |
| 4  |      |      |     |    |                |          |     |
| 5  |      |      |     |    |                |          |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

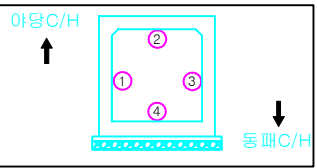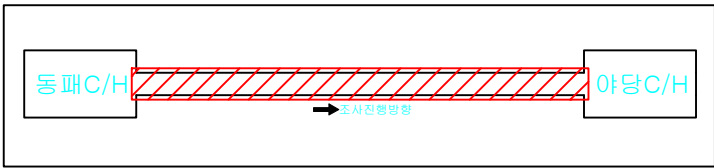


범  
례

|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 68                  |





손상 현황 표

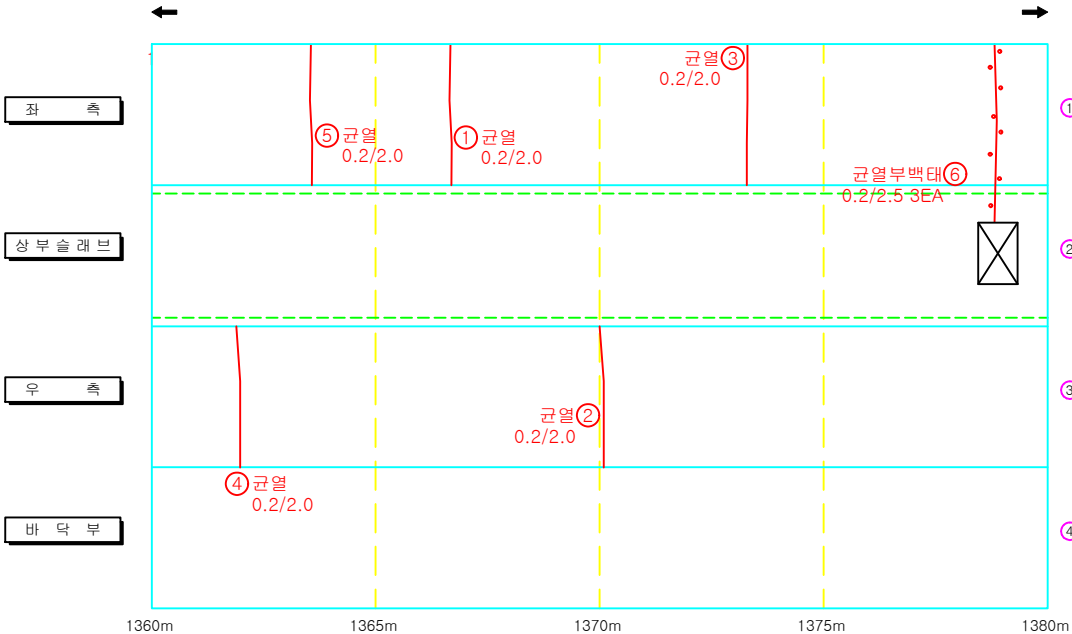

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열    | 0.2  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 2  | 균열    | 0.2  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 3  | 균열    | 0.2  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 4  | 균열    | 0.2  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 5  | 균열    | 0.2  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 6  | 균열부백태 | 0.2  | 2.5 | 1  | m  | 2.5      |     |
| 7  |       |      |     |    |    |          |     |
| 8  |       |      |     |    |    |          |     |
| 9  |       |      |     |    |    |          |     |
| 10 |       |      |     |    |    |          |     |
| 11 |       |      |     |    |    |          |     |
| 12 |       |      |     |    |    |          |     |
| 13 |       |      |     |    |    |          |     |
| 14 |       |      |     |    |    |          |     |
| 15 |       |      |     |    |    |          |     |
| 16 |       |      |     |    |    |          |     |
| 17 |       |      |     |    |    |          |     |
| 18 |       |      |     |    |    |          |     |
| 19 |       |      |     |    |    |          |     |
| 20 |       |      |     |    |    |          |     |
| 21 |       |      |     |    |    |          |     |
| 22 |       |      |     |    |    |          |     |
| 23 |       |      |     |    |    |          |     |
| 24 |       |      |     |    |    |          |     |
| 25 |       |      |     |    |    |          |     |
| 26 |       |      |     |    |    |          |     |
| 27 |       |      |     |    |    |          |     |
| 28 |       |      |     |    |    |          |     |
| 29 |       |      |     |    |    |          |     |
| 30 |       |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

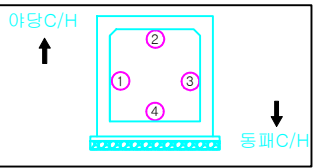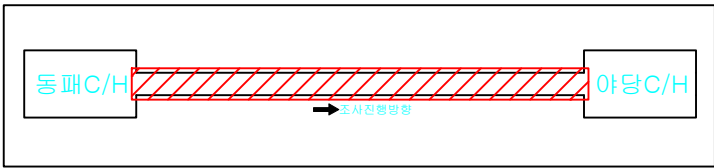

범  
례

|                |                    |         |          |                                          |
|----------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공형   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검구역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배관       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 69                     |

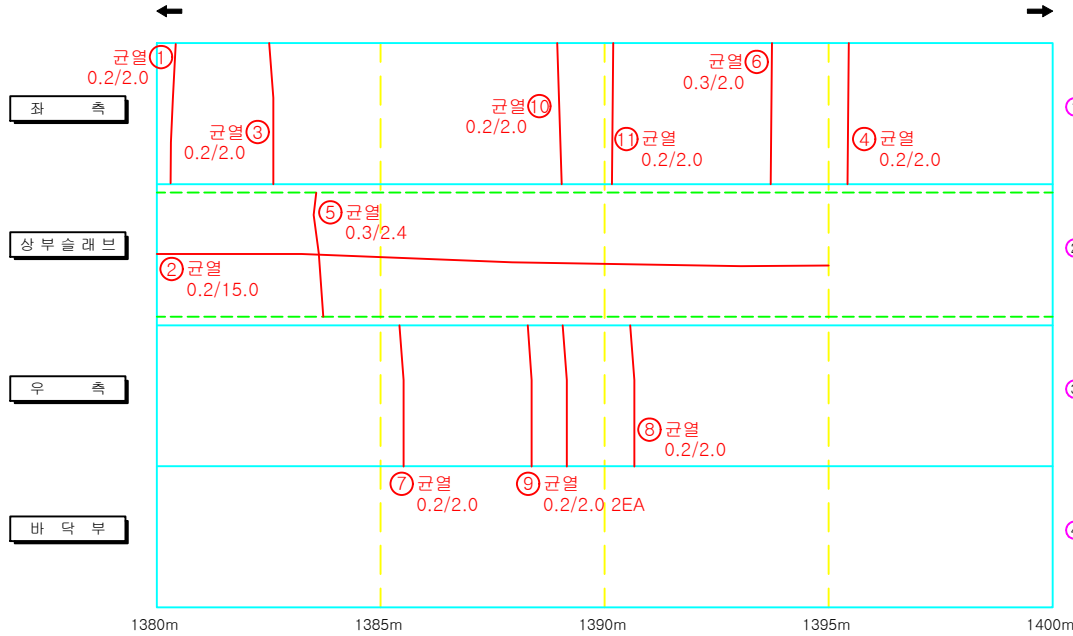

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 15.0 | 1  | m  | 15.00    |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |     |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |     |
| 5  | 균열   | 0.3  | 2.4  | 1  | m  | 2.40     |     |
| 6  | 균열   | 0.3  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |     |
| 7  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |     |
| 8  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |     |
| 9  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 2  | m  | 4.00     |     |
| 10 | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |     |
| 11 | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |

\* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN


동패C/H



야당C/H

→ 조사현황방향

야당C/H

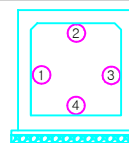


동패C/H

범  
례

|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편침, 공침 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배관     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 극치물외출 | 철근노출            | 침식      | 배관 폐관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 70                  |


손상 현황 표

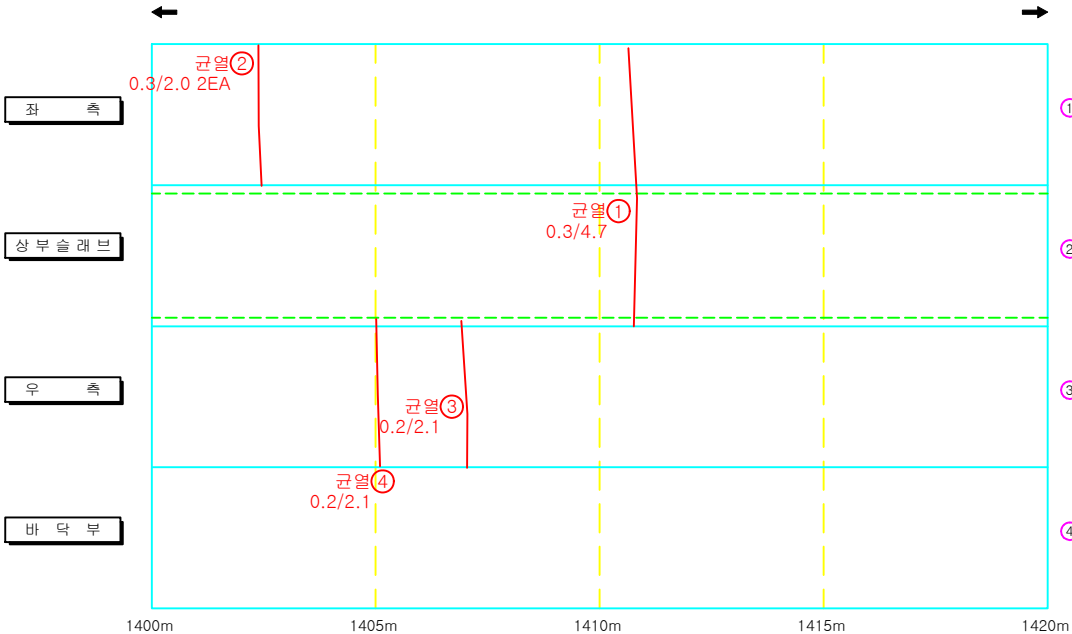

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.3  | 4.7 | 1  | m  | 4.70     |     |
| 2  | 균열   | 0.3  | 2.0 | 2  | m  | 4.00     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

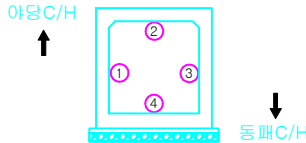

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공형 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 벽태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호 신김포-신파주 - 71                  |

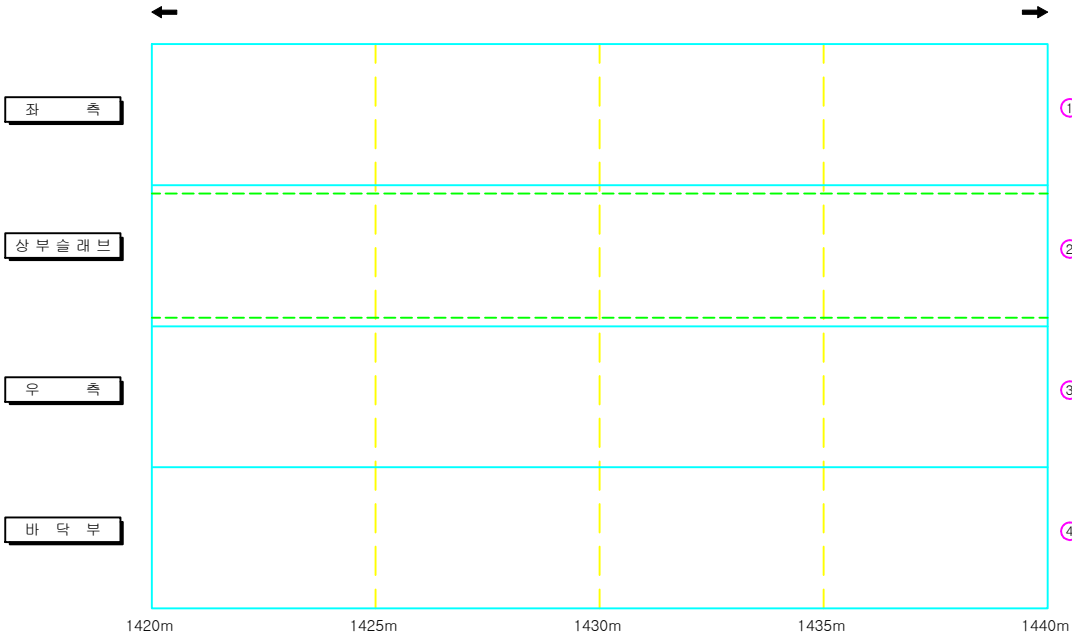

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

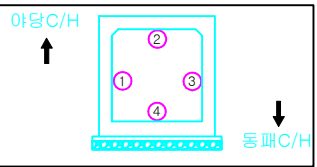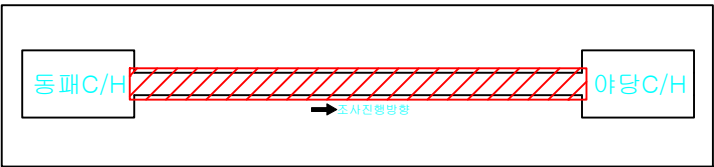

범  
례

|                 |                   |            |          |                                          |
|-----------------|-------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| 0.2mm 균열        | 양상균열              | 재료분리       | 편청, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손    | 시공이음분리,<br>충분리,이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물질퇴적<br>부식, 부패 | 철근노출              | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락    | 세굴                | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 72                     |


손상 현황 표

좌 측

상부슬래브

우 측


바닥부

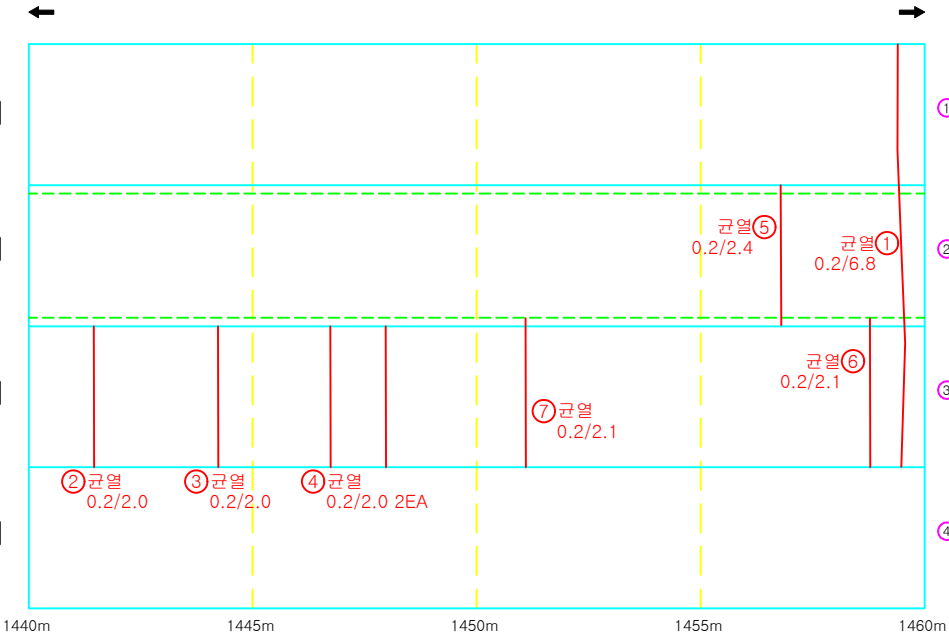

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 6.8 | 1  | m  | 6.80     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.0 | 2  | m  | 4.00     |     |
| 5  | 균열   | 0.2  | 2.4 | 1  | m  | 2.40     |     |
| 6  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 7  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

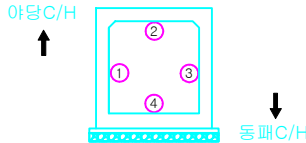

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역영 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치불투과 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호 신김포-신파주 - 73                  |

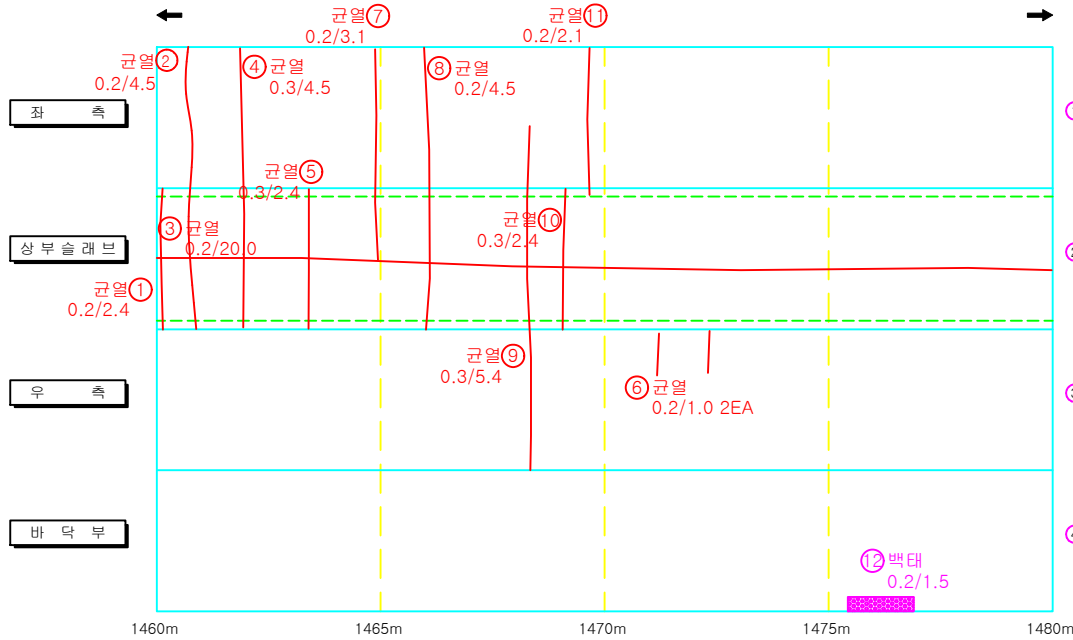

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상물량  | 비고 |
|----|------|------|------|----|----------------|-------|----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |       |    |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.4  | 1  | m              | 2.40  |    |
| 2  | 균열   | 0.2  | 4.5  | 1  | m              | 4.50  |    |
| 3  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m              | 20.00 |    |
| 4  | 균열   | 0.3  | 4.5  | 1  | m              | 4.50  |    |
| 5  | 균열   | 0.3  | 2.4  | 1  | m              | 2.40  |    |
| 6  | 균열   | 0.2  | 1.0  | 2  | m              | 2.00  |    |
| 7  | 균열   | 0.2  | 3.1  | 1  | m              | 3.10  |    |
| 8  | 균열   | 0.2  | 4.5  | 1  | m              | 4.50  |    |
| 9  | 균열   | 0.3  | 5.4  | 1  | m              | 5.40  |    |
| 10 | 균열   | 0.3  | 2.4  | 1  | m              | 2.40  |    |
| 11 | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10  |    |
| 12 | 백태   | 0.2  | 1.5  | 1  | m <sup>2</sup> | 1.50  |    |
| 13 |      |      |      |    |                |       |    |
| 14 |      |      |      |    |                |       |    |
| 15 |      |      |      |    |                |       |    |
| 16 |      |      |      |    |                |       |    |
| 17 |      |      |      |    |                |       |    |
| 18 |      |      |      |    |                |       |    |
| 19 |      |      |      |    |                |       |    |
| 20 |      |      |      |    |                |       |    |
| 21 |      |      |      |    |                |       |    |
| 22 |      |      |      |    |                |       |    |
| 23 |      |      |      |    |                |       |    |
| 24 |      |      |      |    |                |       |    |
| 25 |      |      |      |    |                |       |    |
| 26 |      |      |      |    |                |       |    |
| 27 |      |      |      |    |                |       |    |
| 28 |      |      |      |    |                |       |    |
| 29 |      |      |      |    |                |       |    |
| 30 |      |      |      |    |                |       |    |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

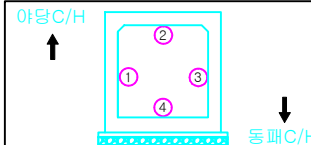

범  
례

|                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                              |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| CW-0.2                                                                                             | 균열                                                                                                    |  망상균열    |  재료분리  |  편형, 공형 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
|  벽리, 박락 파손    |  시공이음분리, 층분리, 이격 |  누수, 습윤부 |  백태    | 동역사 케이아이엠(주)                                                                                 |                                    |
|  이물질퇴적, 적지물퇴적 |  철근노출            |  청식      |  배관 폐관 | 정경원자 2023.06                                                                                 |                                    |
|  사석이완, 사석탈락   |  세굴              |  강재부식    |  기타    | 망도번호 신김포-신파주 - 74                                                                            |                                    |

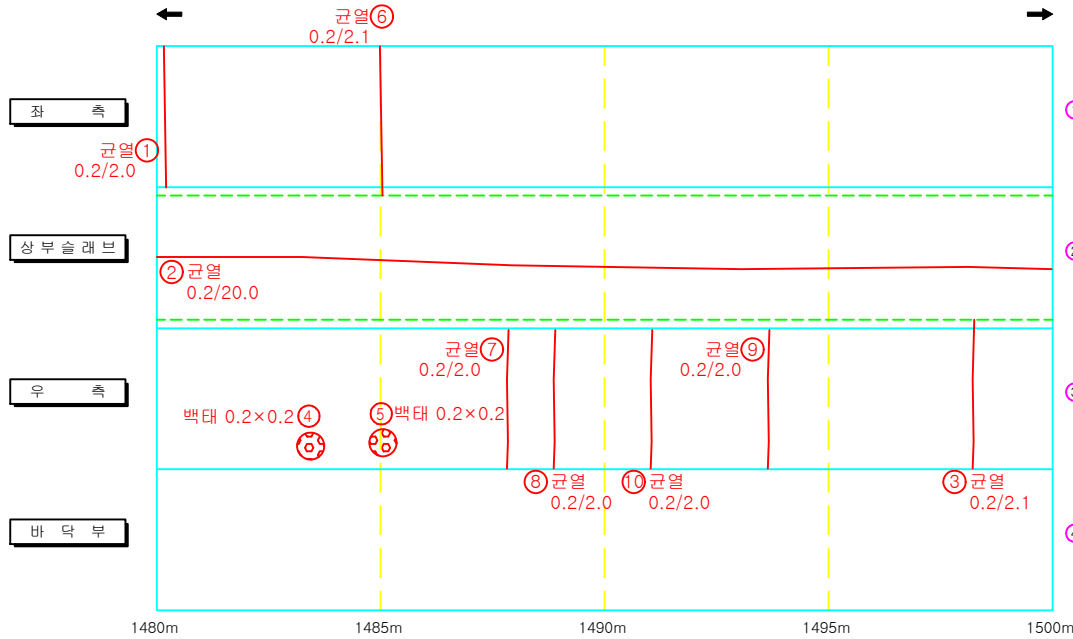


| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m              | 20.00    |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |     |
| 4  | 백태   | 0.2  | 0.2  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.04     |     |
| 5  | 백태   | 0.2  | 0.2  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.04     |     |
| 6  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |     |
| 7  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 8  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 9  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 10 | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 11 |      |      |      |    |                |          |     |
| 12 |      |      |      |    |                |          |     |
| 13 |      |      |      |    |                |          |     |
| 14 |      |      |      |    |                |          |     |
| 15 |      |      |      |    |                |          |     |
| 16 |      |      |      |    |                |          |     |
| 17 |      |      |      |    |                |          |     |
| 18 |      |      |      |    |                |          |     |
| 19 |      |      |      |    |                |          |     |
| 20 |      |      |      |    |                |          |     |
| 21 |      |      |      |    |                |          |     |
| 22 |      |      |      |    |                |          |     |
| 23 |      |      |      |    |                |          |     |
| 24 |      |      |      |    |                |          |     |
| 25 |      |      |      |    |                |          |     |
| 26 |      |      |      |    |                |          |     |
| 27 |      |      |      |    |                |          |     |
| 28 |      |      |      |    |                |          |     |
| 29 |      |      |      |    |                |          |     |
| 30 |      |      |      |    |                |          |     |

\* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN




야당C/H

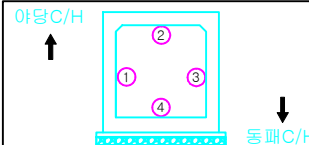

범  
례

|             |                 |         |        |                                  |
|-------------|-----------------|---------|--------|----------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연철철밀안전점검구역 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                     |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 정경원자 2023.06                     |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 75                |



손상 현황 표

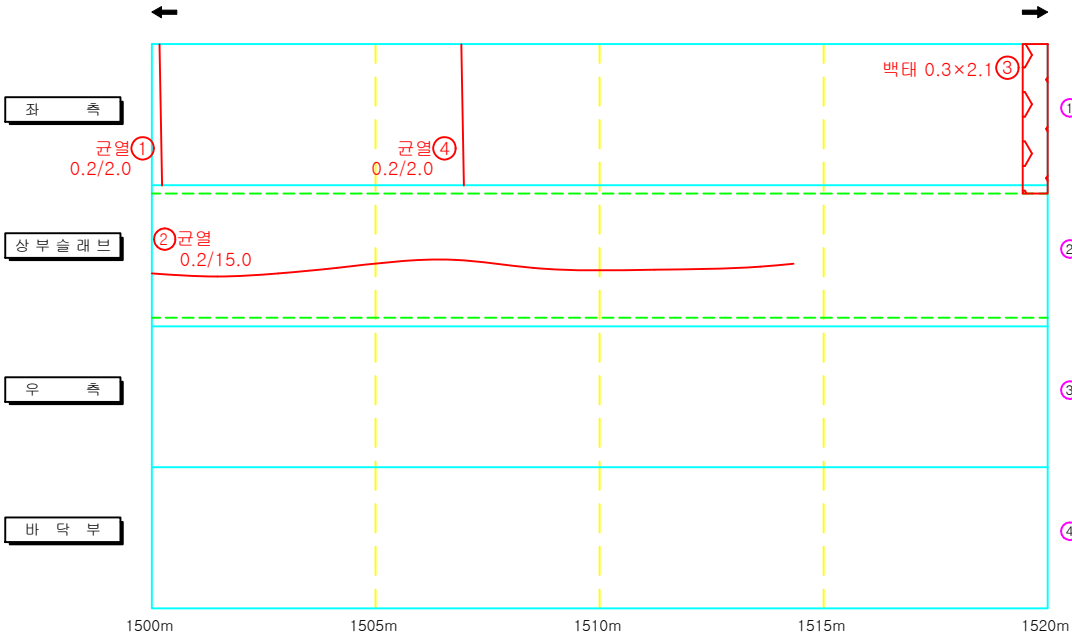

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 15.0 | 1  | m              | 15.00    |     |
| 3  | 백태   | 0.3  | 2.1  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.63     |     |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 5  |      |      |      |    |                |          |     |
| 6  |      |      |      |    |                |          |     |
| 7  |      |      |      |    |                |          |     |
| 8  |      |      |      |    |                |          |     |
| 9  |      |      |      |    |                |          |     |
| 10 |      |      |      |    |                |          |     |
| 11 |      |      |      |    |                |          |     |
| 12 |      |      |      |    |                |          |     |
| 13 |      |      |      |    |                |          |     |
| 14 |      |      |      |    |                |          |     |
| 15 |      |      |      |    |                |          |     |
| 16 |      |      |      |    |                |          |     |
| 17 |      |      |      |    |                |          |     |
| 18 |      |      |      |    |                |          |     |
| 19 |      |      |      |    |                |          |     |
| 20 |      |      |      |    |                |          |     |
| 21 |      |      |      |    |                |          |     |
| 22 |      |      |      |    |                |          |     |
| 23 |      |      |      |    |                |          |     |
| 24 |      |      |      |    |                |          |     |
| 25 |      |      |      |    |                |          |     |
| 26 |      |      |      |    |                |          |     |
| 27 |      |      |      |    |                |          |     |
| 28 |      |      |      |    |                |          |     |
| 29 |      |      |      |    |                |          |     |
| 30 |      |      |      |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

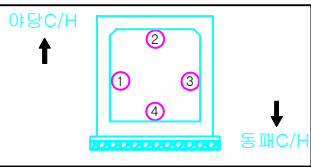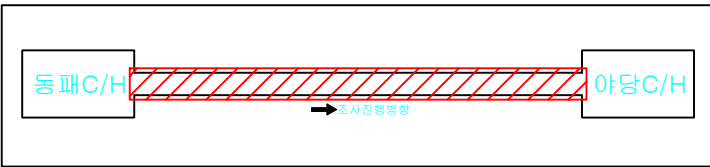

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 15.0 | 1  | m              | 15.00    |     |
| 3  | 백태   | 0.3  | 2.1  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.63     |     |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 5  |      |      |      |    |                |          |     |
| 6  |      |      |      |    |                |          |     |
| 7  |      |      |      |    |                |          |     |
| 8  |      |      |      |    |                |          |     |
| 9  |      |      |      |    |                |          |     |
| 10 |      |      |      |    |                |          |     |
| 11 |      |      |      |    |                |          |     |
| 12 |      |      |      |    |                |          |     |
| 13 |      |      |      |    |                |          |     |
| 14 |      |      |      |    |                |          |     |
| 15 |      |      |      |    |                |          |     |
| 16 |      |      |      |    |                |          |     |
| 17 |      |      |      |    |                |          |     |
| 18 |      |      |      |    |                |          |     |
| 19 |      |      |      |    |                |          |     |
| 20 |      |      |      |    |                |          |     |
| 21 |      |      |      |    |                |          |     |
| 22 |      |      |      |    |                |          |     |
| 23 |      |      |      |    |                |          |     |
| 24 |      |      |      |    |                |          |     |
| 25 |      |      |      |    |                |          |     |
| 26 |      |      |      |    |                |          |     |
| 27 |      |      |      |    |                |          |     |
| 28 |      |      |      |    |                |          |     |
| 29 |      |      |      |    |                |          |     |
| 30 |      |      |      |    |                |          |     |




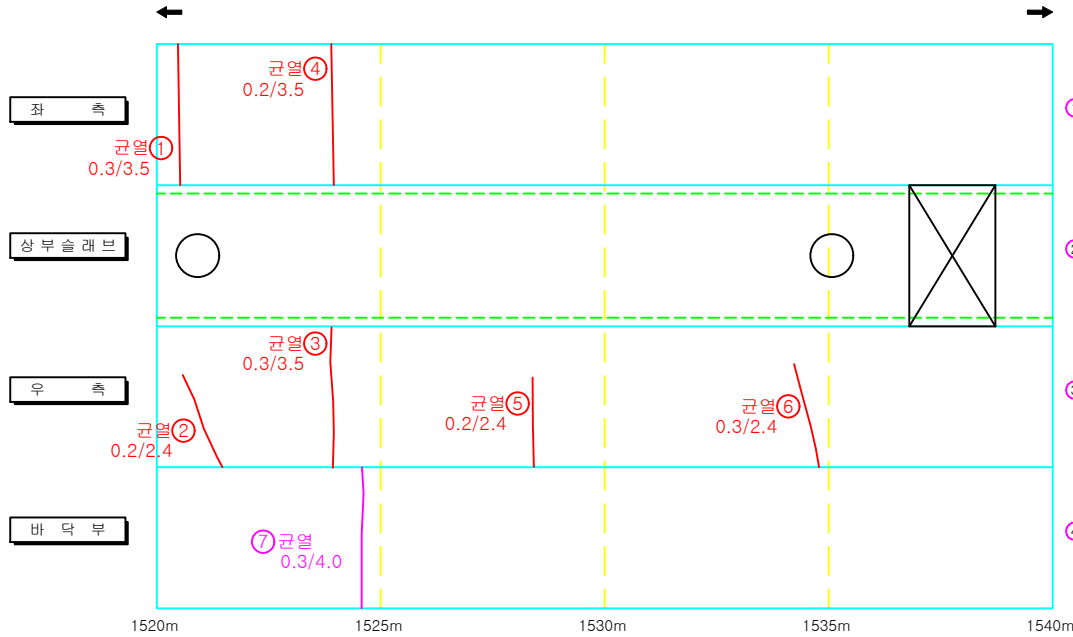


| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.3  | 3.5 | 1  | m  | 3.50     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.4 | 1  | m  | 2.40     |     |
| 3  | 균열   | 0.3  | 3.5 | 1  | m  | 3.50     |     |
| 4  | 균열   | 0.2  | 3.5 | 1  | m  | 3.50     |     |
| 5  | 균열   | 0.2  | 2.4 | 1  | m  | 2.40     |     |
| 6  | 균열   | 0.3  | 2.4 | 1  | m  | 2.40     |     |
| 7  | 균열   | 0.3  | 4.0 | 1  | m  | 4.00     |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN




야당C/H

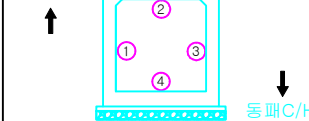

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공회 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적지불투적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 77                  |

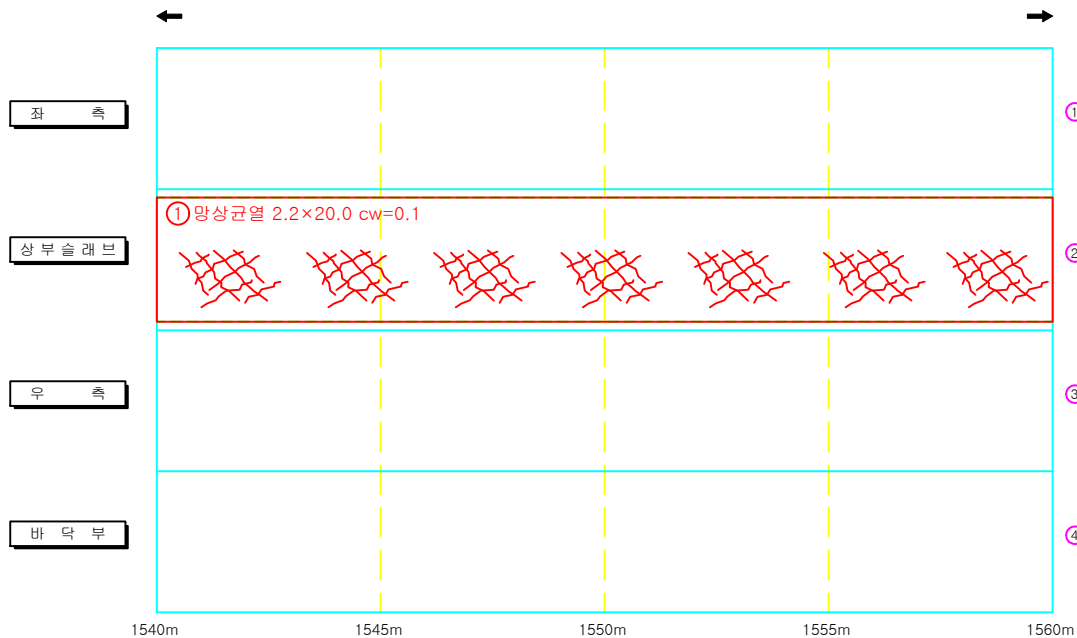

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |        |
| 1  | 망상균열 | 2.2  | 20.0 | 1  | m  | 44.00    | cw=0.1 |
| 2  |      |      |      |    |    |          |        |
| 3  |      |      |      |    |    |          |        |
| 4  |      |      |      |    |    |          |        |
| 5  |      |      |      |    |    |          |        |
| 6  |      |      |      |    |    |          |        |
| 7  |      |      |      |    |    |          |        |
| 8  |      |      |      |    |    |          |        |
| 9  |      |      |      |    |    |          |        |
| 10 |      |      |      |    |    |          |        |
| 11 |      |      |      |    |    |          |        |
| 12 |      |      |      |    |    |          |        |
| 13 |      |      |      |    |    |          |        |
| 14 |      |      |      |    |    |          |        |
| 15 |      |      |      |    |    |          |        |
| 16 |      |      |      |    |    |          |        |
| 17 |      |      |      |    |    |          |        |
| 18 |      |      |      |    |    |          |        |
| 19 |      |      |      |    |    |          |        |
| 20 |      |      |      |    |    |          |        |
| 21 |      |      |      |    |    |          |        |
| 22 |      |      |      |    |    |          |        |
| 23 |      |      |      |    |    |          |        |
| 24 |      |      |      |    |    |          |        |
| 25 |      |      |      |    |    |          |        |
| 26 |      |      |      |    |    |          |        |
| 27 |      |      |      |    |    |          |        |
| 28 |      |      |      |    |    |          |        |
| 29 |      |      |      |    |    |          |        |
| 30 |      |      |      |    |    |          |        |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

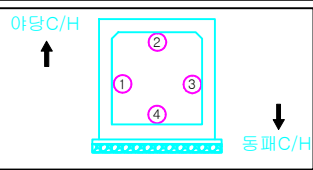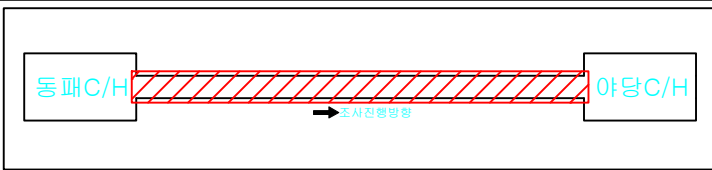

범  
례



|                |                    |         |          |                                          |
|----------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역량<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>연출 청밀안전점검 활동 |
| 파괴, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 정경원자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 78                     |

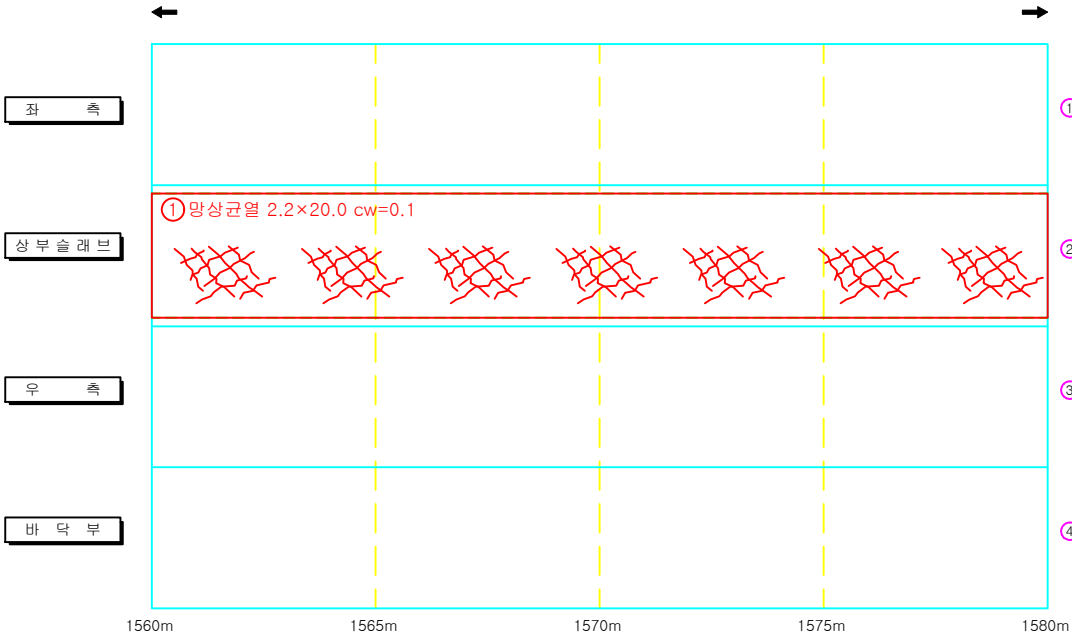

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |        |
| 1  | 망상균열 | 2.2  | 20.0 | 1  | m  | 44.00    | cw=0.1 |
| 2  |      |      |      |    |    |          |        |
| 3  |      |      |      |    |    |          |        |
| 4  |      |      |      |    |    |          |        |
| 5  |      |      |      |    |    |          |        |
| 6  |      |      |      |    |    |          |        |
| 7  |      |      |      |    |    |          |        |
| 8  |      |      |      |    |    |          |        |
| 9  |      |      |      |    |    |          |        |
| 10 |      |      |      |    |    |          |        |
| 11 |      |      |      |    |    |          |        |
| 12 |      |      |      |    |    |          |        |
| 13 |      |      |      |    |    |          |        |
| 14 |      |      |      |    |    |          |        |
| 15 |      |      |      |    |    |          |        |
| 16 |      |      |      |    |    |          |        |
| 17 |      |      |      |    |    |          |        |
| 18 |      |      |      |    |    |          |        |
| 19 |      |      |      |    |    |          |        |
| 20 |      |      |      |    |    |          |        |
| 21 |      |      |      |    |    |          |        |
| 22 |      |      |      |    |    |          |        |
| 23 |      |      |      |    |    |          |        |
| 24 |      |      |      |    |    |          |        |
| 25 |      |      |      |    |    |          |        |
| 26 |      |      |      |    |    |          |        |
| 27 |      |      |      |    |    |          |        |
| 28 |      |      |      |    |    |          |        |
| 29 |      |      |      |    |    |          |        |
| 30 |      |      |      |    |    |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

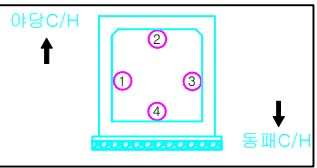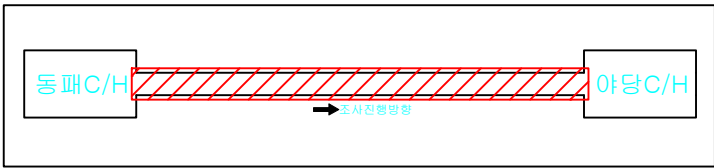

범  
례

|              |                 |         |        |                                           |
|--------------|-----------------|---------|--------|-------------------------------------------|
| CW 0.2       | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활동역 |
| 파손, 박락       | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배태     | 동역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물질퇴적, 적지물퇴적 | 철근노출            | 침식      | 배관 폐관  | 정경원자<br>2023.06                           |
| 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호<br>신김포-신파주 - 79                      |



손상현황표

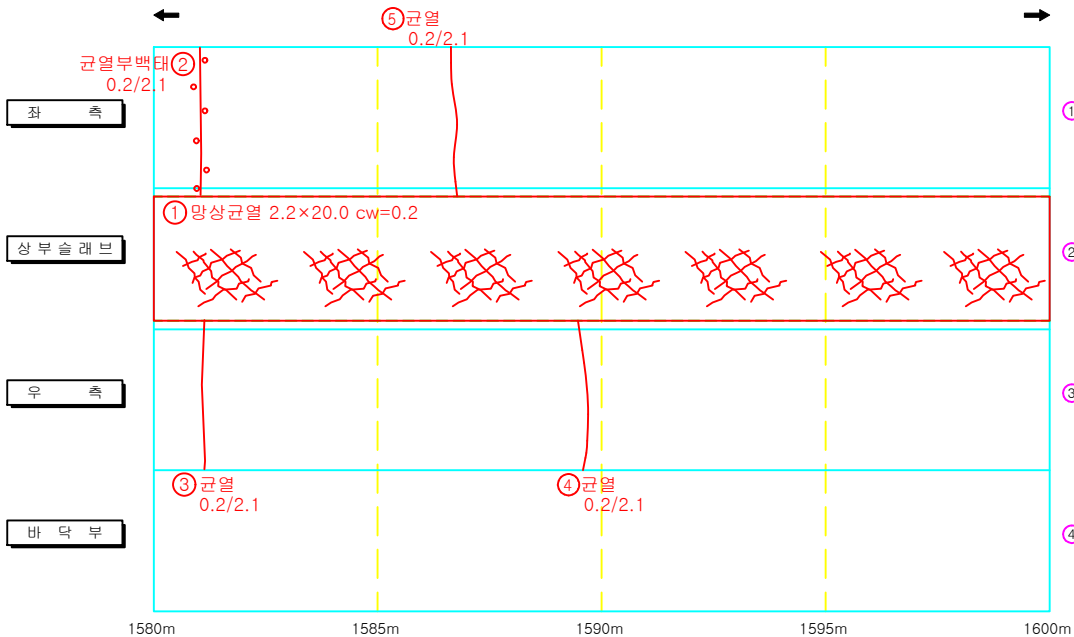

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|-------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 망상균열  | 2.2  | 20.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 44.00    | cw=0.2 |
| 2  | 균열부백태 | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 3  | 균열    | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 4  | 균열    | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 5  | 균열    | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 6  |       |      |      |    |                |          |        |
| 7  |       |      |      |    |                |          |        |
| 8  |       |      |      |    |                |          |        |
| 9  |       |      |      |    |                |          |        |
| 10 |       |      |      |    |                |          |        |
| 11 |       |      |      |    |                |          |        |
| 12 |       |      |      |    |                |          |        |
| 13 |       |      |      |    |                |          |        |
| 14 |       |      |      |    |                |          |        |
| 15 |       |      |      |    |                |          |        |
| 16 |       |      |      |    |                |          |        |
| 17 |       |      |      |    |                |          |        |
| 18 |       |      |      |    |                |          |        |
| 19 |       |      |      |    |                |          |        |
| 20 |       |      |      |    |                |          |        |
| 21 |       |      |      |    |                |          |        |
| 22 |       |      |      |    |                |          |        |
| 23 |       |      |      |    |                |          |        |
| 24 |       |      |      |    |                |          |        |
| 25 |       |      |      |    |                |          |        |
| 26 |       |      |      |    |                |          |        |
| 27 |       |      |      |    |                |          |        |
| 28 |       |      |      |    |                |          |        |
| 29 |       |      |      |    |                |          |        |
| 30 |       |      |      |    |                |          |        |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

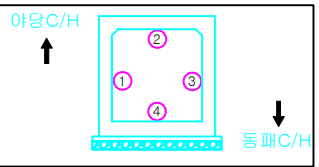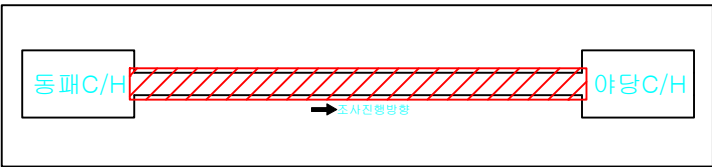

범  
례

|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW(0.2) 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공형 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 철밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 극치물위적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 80                  |

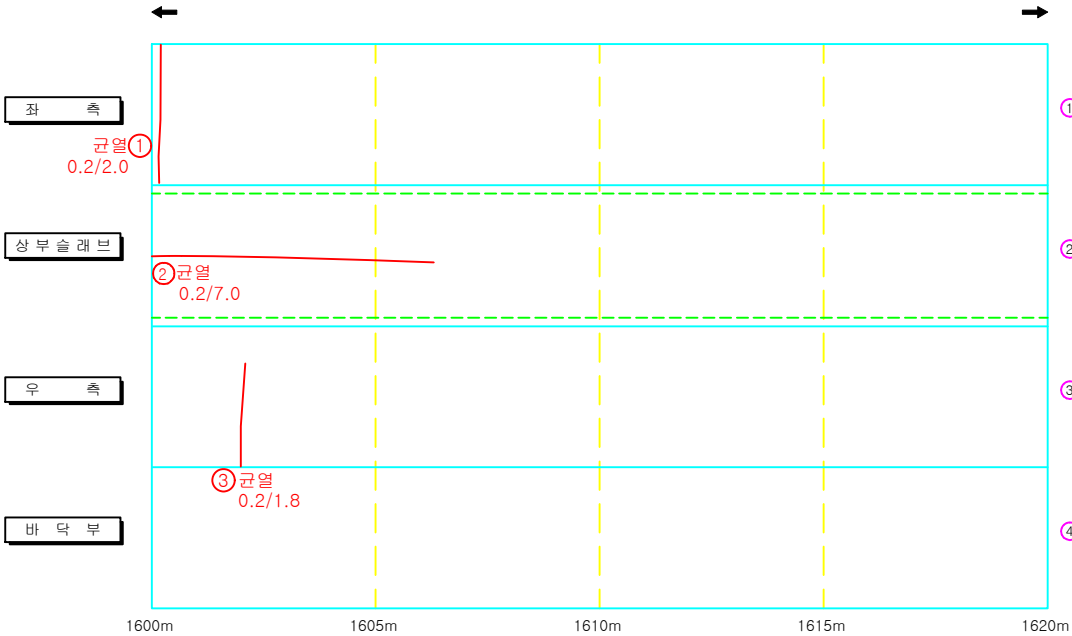

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 7.0 | 1  | m  | 7.00     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 1.8 | 1  | m  | 1.80     |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H


야당C/H

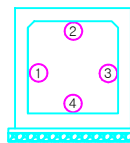

동패C/H

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편청, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물퇴적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 81                     |

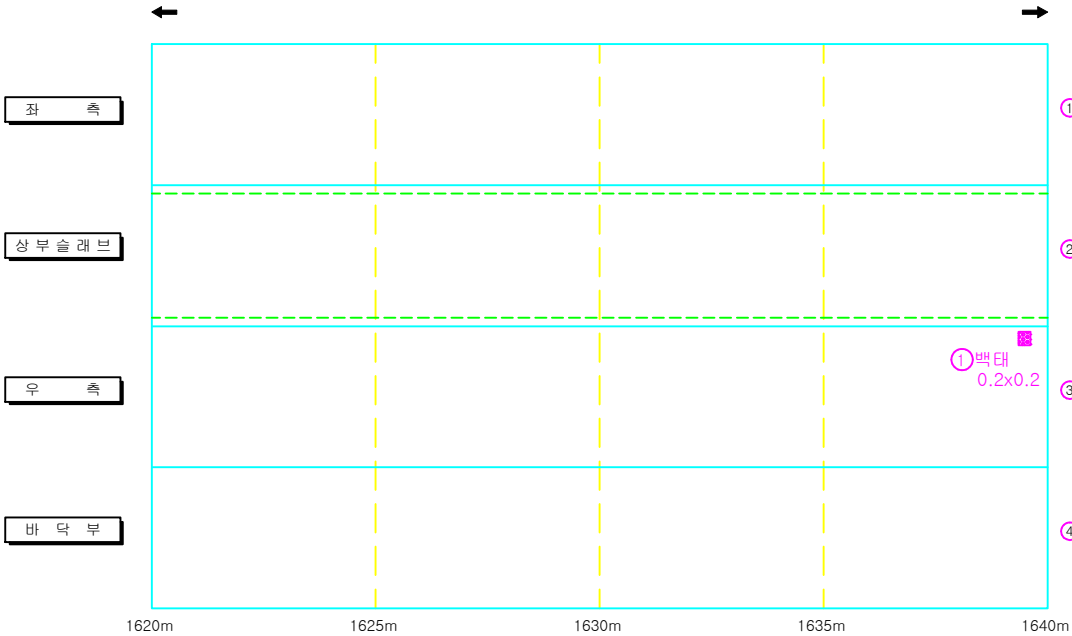

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 백태   | 0.2  | 0.2 | 1  | ㎡  | 0.04     |     |
| 2  |      |      |     |    |    |          |     |
| 3  |      |      |     |    |    |          |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 군열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

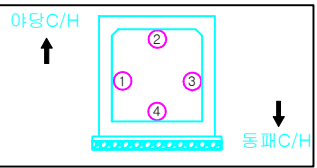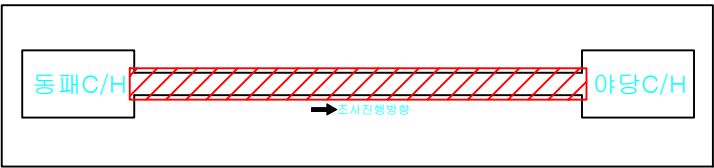

범  
례



|              |                 |         |          |                                          |
|--------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열    | 양상균열            | 재료분리    | 편청, 공통   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락, 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물질퇴적, 적지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 82                     |

손상 현황 표

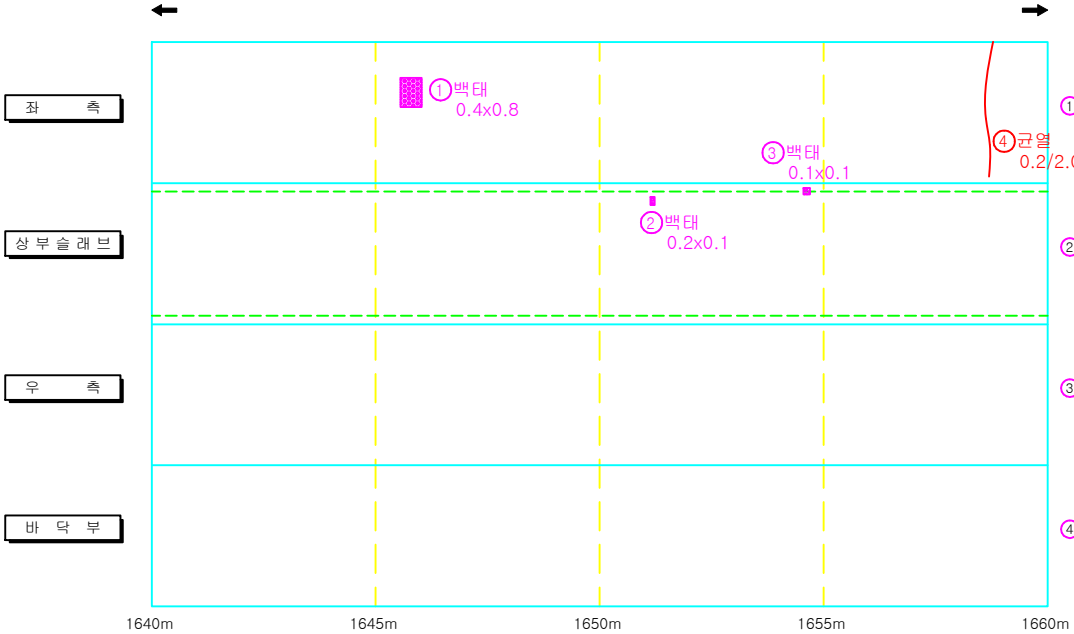


| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 백태   | 0.4  | 0.8 | 1  | ㎡  | 0.32     |     |
| 2  | 백태   | 0.2  | 0.1 | 1  | ㎡  | 0.02     |     |
| 3  | 백태   | 0.1  | 0.1 | 1  | ㎡  | 0.01     |     |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

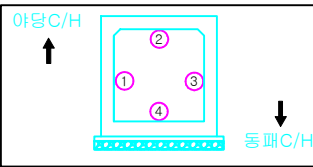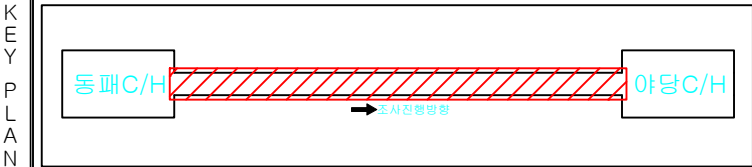



| 범<br>례 | 손상현황       |                 |         |        | 비 고                                |
|--------|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
|        | 손상내용       | 손상현황            | 손상물량    | 비 고    |                                    |
|        | CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공명 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 결과 |
|        | 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습유부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
|        | 이물침투적격치물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 정경원자 2023.06                       |
|        | 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호 신김포-신파주 - 83                  |

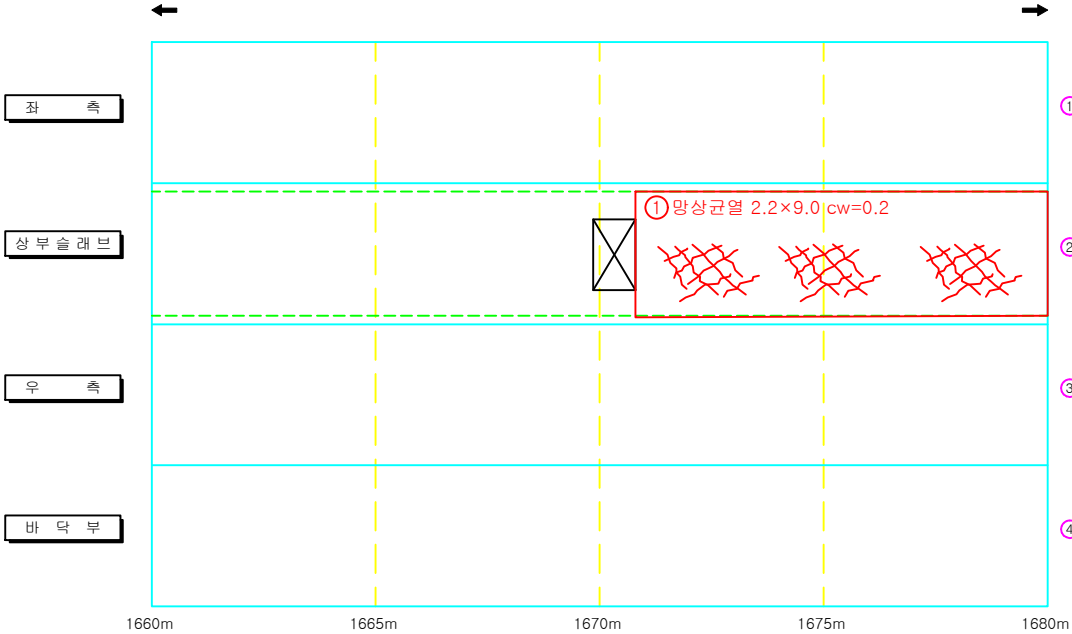

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>수량 | 비 고    |
|----|------|------|-----|----|----|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |        |
| 1  | 망상균열 | 2.2  | 9.0 | 1  | m  | 19.80    | cw=0.2 |
| 2  |      |      |     |    |    |          |        |
| 3  |      |      |     |    |    |          |        |
| 4  |      |      |     |    |    |          |        |
| 5  |      |      |     |    |    |          |        |
| 6  |      |      |     |    |    |          |        |
| 7  |      |      |     |    |    |          |        |
| 8  |      |      |     |    |    |          |        |
| 9  |      |      |     |    |    |          |        |
| 10 |      |      |     |    |    |          |        |
| 11 |      |      |     |    |    |          |        |
| 12 |      |      |     |    |    |          |        |
| 13 |      |      |     |    |    |          |        |
| 14 |      |      |     |    |    |          |        |
| 15 |      |      |     |    |    |          |        |
| 16 |      |      |     |    |    |          |        |
| 17 |      |      |     |    |    |          |        |
| 18 |      |      |     |    |    |          |        |
| 19 |      |      |     |    |    |          |        |
| 20 |      |      |     |    |    |          |        |
| 21 |      |      |     |    |    |          |        |
| 22 |      |      |     |    |    |          |        |
| 23 |      |      |     |    |    |          |        |
| 24 |      |      |     |    |    |          |        |
| 25 |      |      |     |    |    |          |        |
| 26 |      |      |     |    |    |          |        |
| 27 |      |      |     |    |    |          |        |
| 28 |      |      |     |    |    |          |        |
| 29 |      |      |     |    |    |          |        |
| 30 |      |      |     |    |    |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

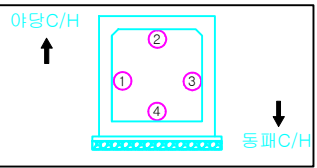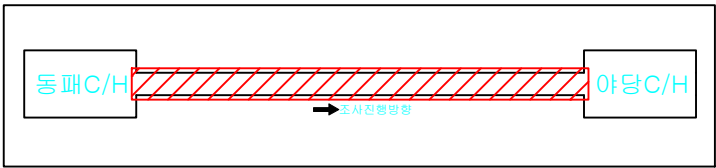

범  
례

|                |                    |         |          |                                           |
|----------------|--------------------|---------|----------|-------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면허 청밀안전점검 활동 |
| 파괴, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 정경원자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 84                      |





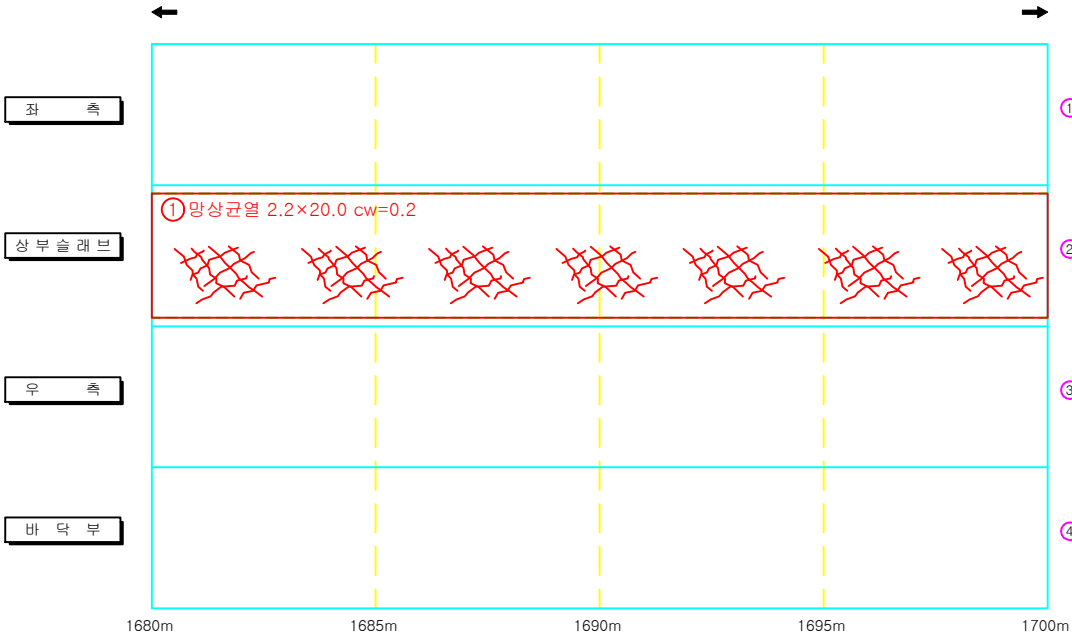

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |        |
| 1  | 망상균열 | 2.2  | 20.0 | 1  | ㎡  | 44.00    | cw=0.2 |
| 2  |      |      |      |    |    |          |        |
| 3  |      |      |      |    |    |          |        |
| 4  |      |      |      |    |    |          |        |
| 5  |      |      |      |    |    |          |        |
| 6  |      |      |      |    |    |          |        |
| 7  |      |      |      |    |    |          |        |
| 8  |      |      |      |    |    |          |        |
| 9  |      |      |      |    |    |          |        |
| 10 |      |      |      |    |    |          |        |
| 11 |      |      |      |    |    |          |        |
| 12 |      |      |      |    |    |          |        |
| 13 |      |      |      |    |    |          |        |
| 14 |      |      |      |    |    |          |        |
| 15 |      |      |      |    |    |          |        |
| 16 |      |      |      |    |    |          |        |
| 17 |      |      |      |    |    |          |        |
| 18 |      |      |      |    |    |          |        |
| 19 |      |      |      |    |    |          |        |
| 20 |      |      |      |    |    |          |        |
| 21 |      |      |      |    |    |          |        |
| 22 |      |      |      |    |    |          |        |
| 23 |      |      |      |    |    |          |        |
| 24 |      |      |      |    |    |          |        |
| 25 |      |      |      |    |    |          |        |
| 26 |      |      |      |    |    |          |        |
| 27 |      |      |      |    |    |          |        |
| 28 |      |      |      |    |    |          |        |
| 29 |      |      |      |    |    |          |        |
| 30 |      |      |      |    |    |          |        |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

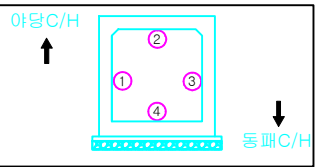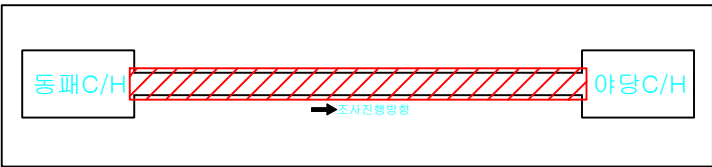

범  
례



|              |                 |         |        |                                          |
|--------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열    | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역사<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면허 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락, 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물질퇴적, 적지물퇴적 | 철근노출            | 침식      | 배관 파관  | 정경원 자<br>2023.06                         |
| 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호<br>신김포-신파주 - 85                     |

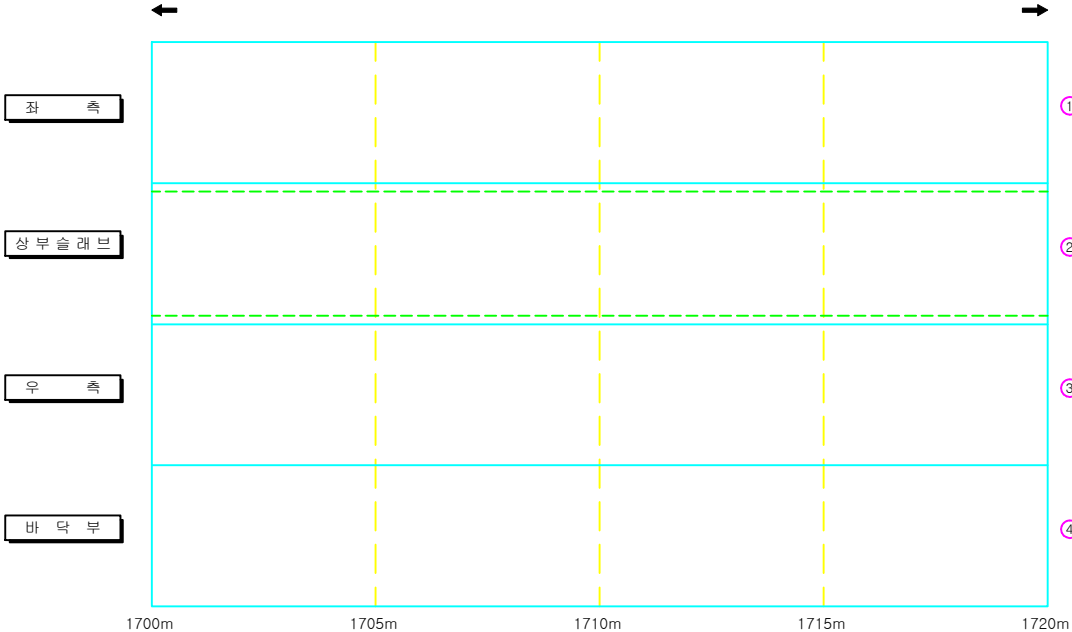

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

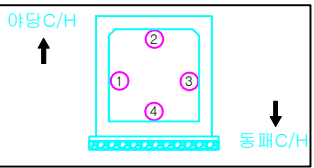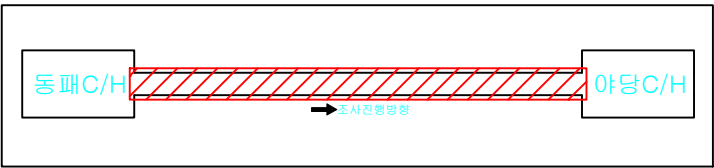

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW0.2 균열    | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 경관일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 86                  |

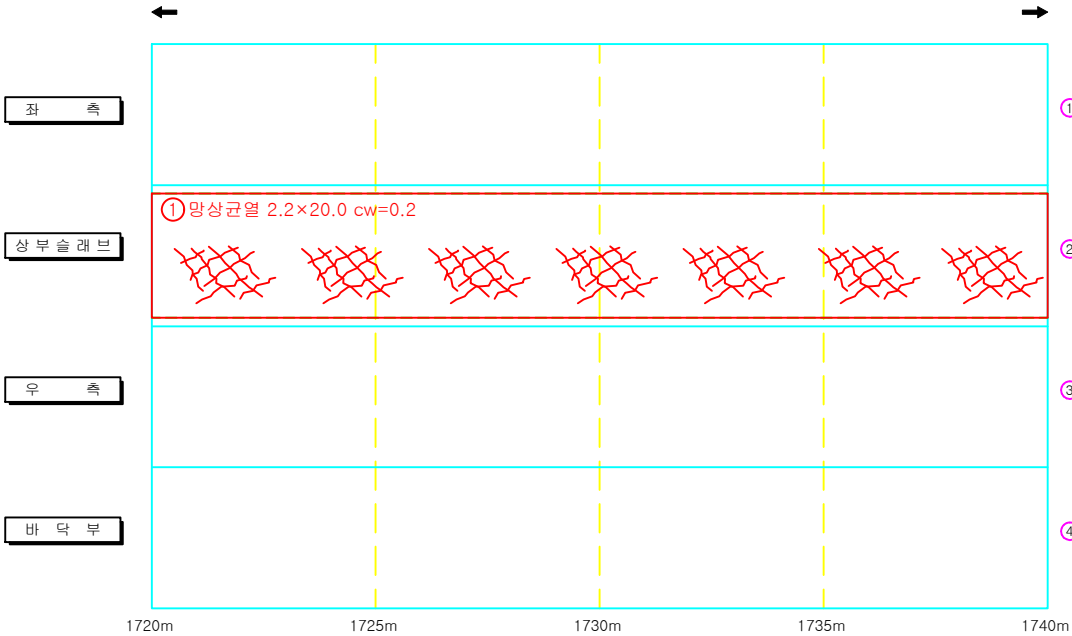

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |        |
| 1  | 망상균열 | 2.2  | 20.0 | 1  | m  | 44.00    | cw=0.2 |
| 2  |      |      |      |    |    |          |        |
| 3  |      |      |      |    |    |          |        |
| 4  |      |      |      |    |    |          |        |
| 5  |      |      |      |    |    |          |        |
| 6  |      |      |      |    |    |          |        |
| 7  |      |      |      |    |    |          |        |
| 8  |      |      |      |    |    |          |        |
| 9  |      |      |      |    |    |          |        |
| 10 |      |      |      |    |    |          |        |
| 11 |      |      |      |    |    |          |        |
| 12 |      |      |      |    |    |          |        |
| 13 |      |      |      |    |    |          |        |
| 14 |      |      |      |    |    |          |        |
| 15 |      |      |      |    |    |          |        |
| 16 |      |      |      |    |    |          |        |
| 17 |      |      |      |    |    |          |        |
| 18 |      |      |      |    |    |          |        |
| 19 |      |      |      |    |    |          |        |
| 20 |      |      |      |    |    |          |        |
| 21 |      |      |      |    |    |          |        |
| 22 |      |      |      |    |    |          |        |
| 23 |      |      |      |    |    |          |        |
| 24 |      |      |      |    |    |          |        |
| 25 |      |      |      |    |    |          |        |
| 26 |      |      |      |    |    |          |        |
| 27 |      |      |      |    |    |          |        |
| 28 |      |      |      |    |    |          |        |
| 29 |      |      |      |    |    |          |        |
| 30 |      |      |      |    |    |          |        |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

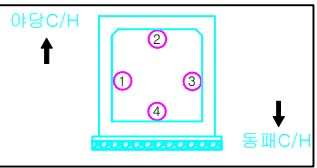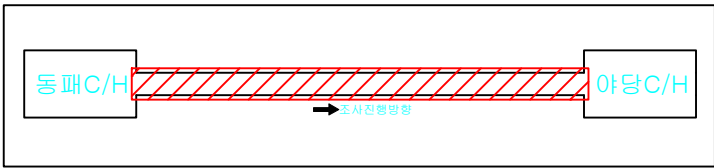

범  
례



|                 |                    |         |          |                                            |
|-----------------|--------------------|---------|----------|--------------------------------------------|
| CW 0.2 균열       | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검결과 영역 |
| 박리, 박락<br>파손    | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                            |
| 이물침투적<br>적지물침투적 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                            |
| 사석이완<br>사석탈락    | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 87                       |

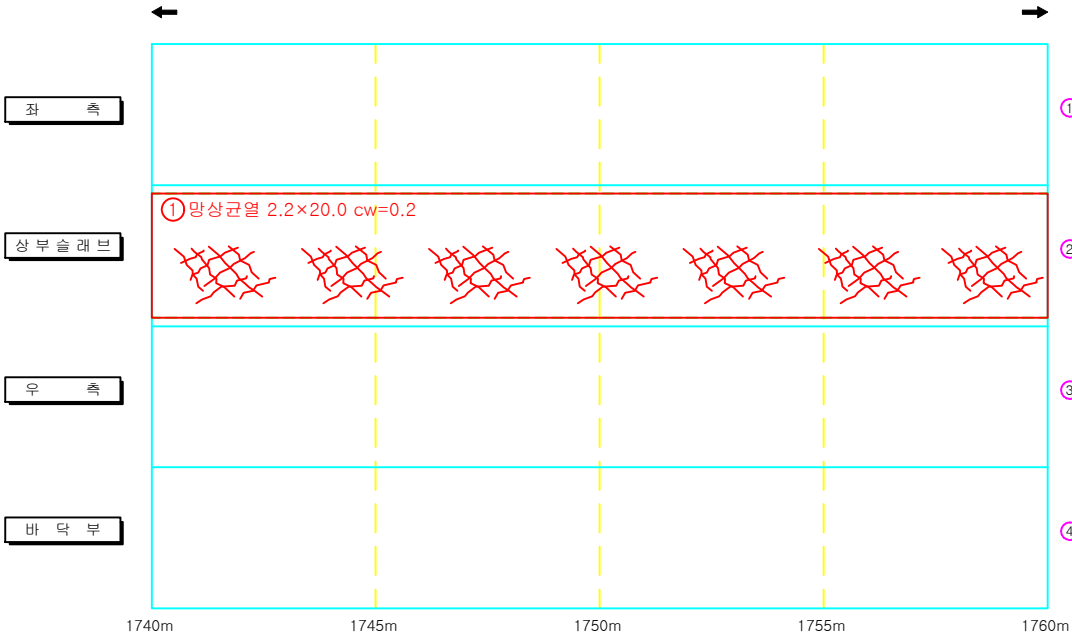

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |        |
| 1  | 망상균열 | 2.2  | 20.0 | 1  | m  | 44.00    | cw=0.2 |
| 2  |      |      |      |    |    |          |        |
| 3  |      |      |      |    |    |          |        |
| 4  |      |      |      |    |    |          |        |
| 5  |      |      |      |    |    |          |        |
| 6  |      |      |      |    |    |          |        |
| 7  |      |      |      |    |    |          |        |
| 8  |      |      |      |    |    |          |        |
| 9  |      |      |      |    |    |          |        |
| 10 |      |      |      |    |    |          |        |
| 11 |      |      |      |    |    |          |        |
| 12 |      |      |      |    |    |          |        |
| 13 |      |      |      |    |    |          |        |
| 14 |      |      |      |    |    |          |        |
| 15 |      |      |      |    |    |          |        |
| 16 |      |      |      |    |    |          |        |
| 17 |      |      |      |    |    |          |        |
| 18 |      |      |      |    |    |          |        |
| 19 |      |      |      |    |    |          |        |
| 20 |      |      |      |    |    |          |        |
| 21 |      |      |      |    |    |          |        |
| 22 |      |      |      |    |    |          |        |
| 23 |      |      |      |    |    |          |        |
| 24 |      |      |      |    |    |          |        |
| 25 |      |      |      |    |    |          |        |
| 26 |      |      |      |    |    |          |        |
| 27 |      |      |      |    |    |          |        |
| 28 |      |      |      |    |    |          |        |
| 29 |      |      |      |    |    |          |        |
| 30 |      |      |      |    |    |          |        |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

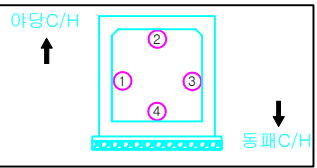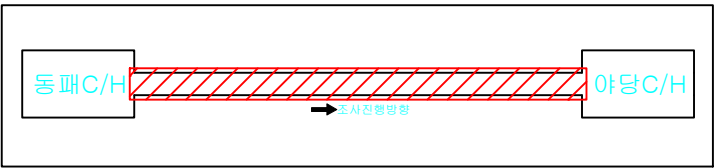

범  
례



|              |                 |         |        |                                         |
|--------------|-----------------|---------|--------|-----------------------------------------|
| CW 0.2       | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공중 | 동역사<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검결과 |
| 박리, 박락, 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사<br>케이아이엠(주)                         |
| 이물질퇴적, 적지물퇴적 | 철근노출            | 침식      | 배관 파관  | 점검일자<br>2023.06                         |
| 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호<br>신김포-신파주 - 88                    |

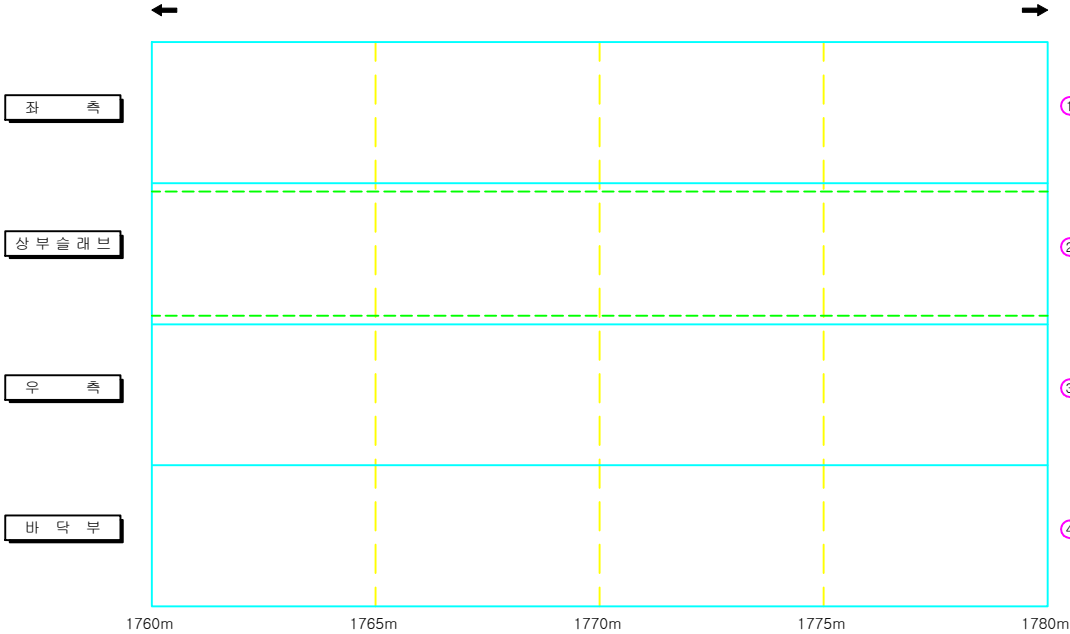

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

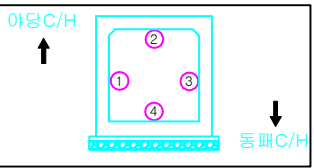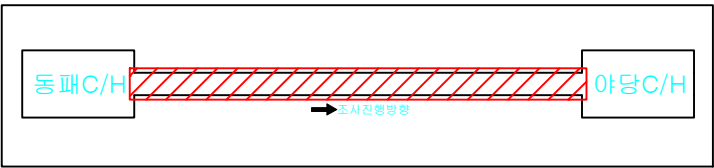

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 89                  |

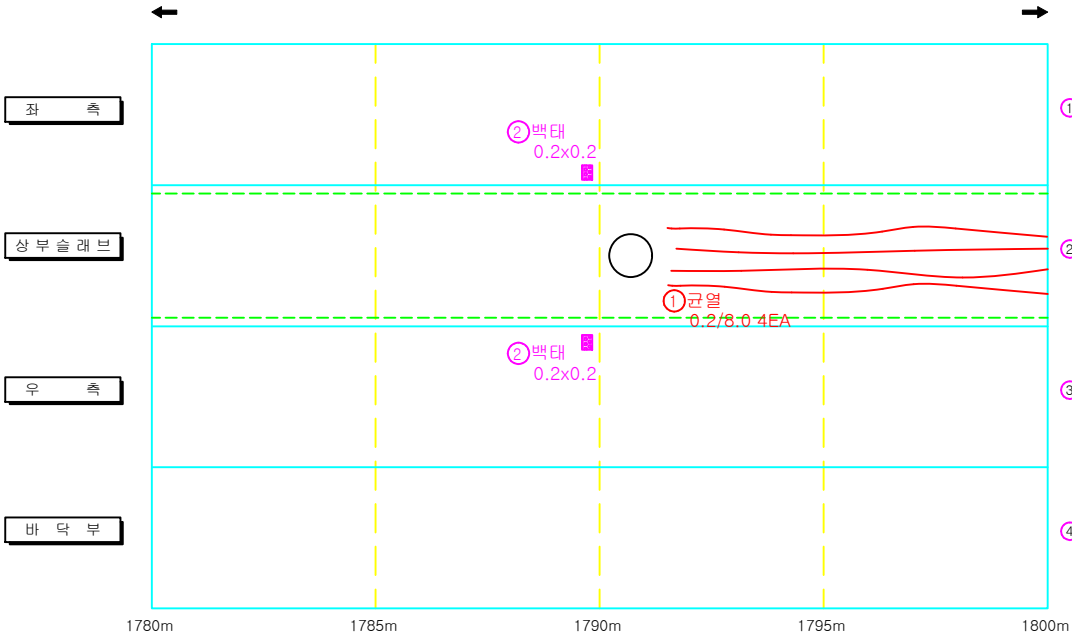

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>수량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 8.0 | 4  | m  | 32.00    |     |
| 2  | 백태   | 0.2  | 0.2 | 1  | ㎡  | 0.04     |     |
| 3  | 백태   | 0.2  | 0.2 | 1  | ㎡  | 0.04     |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

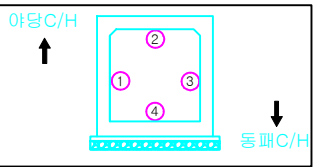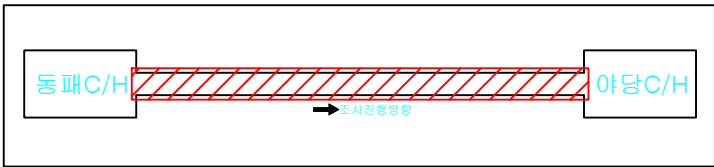

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역량<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면허 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역량<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물퇴적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 정경원자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 90                     |

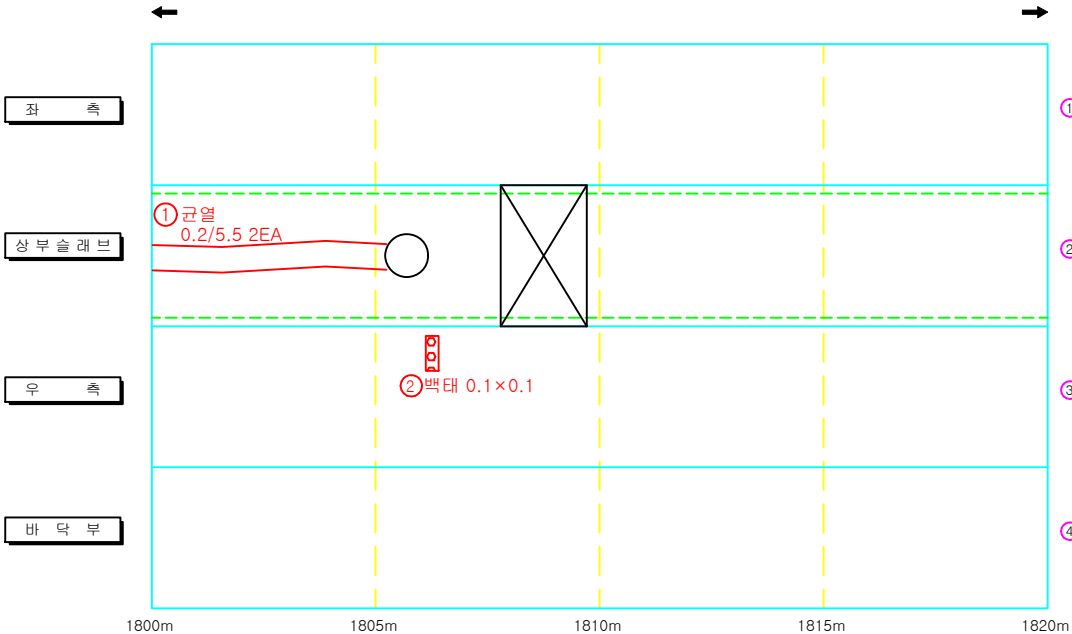

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 5.5 | 2  | m              | 11.00    |     |
| 2  | 백태   | 0.1  | 0.1 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.01     |     |
| 3  |      |      |     |    |                |          |     |
| 4  |      |      |     |    |                |          |     |
| 5  |      |      |     |    |                |          |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

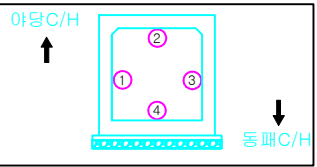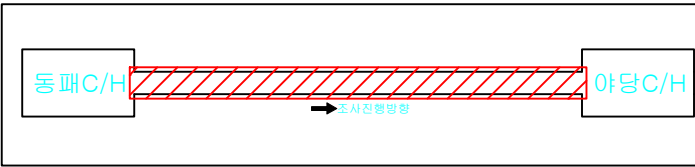

범  
례

|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물퇴적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 91                     |

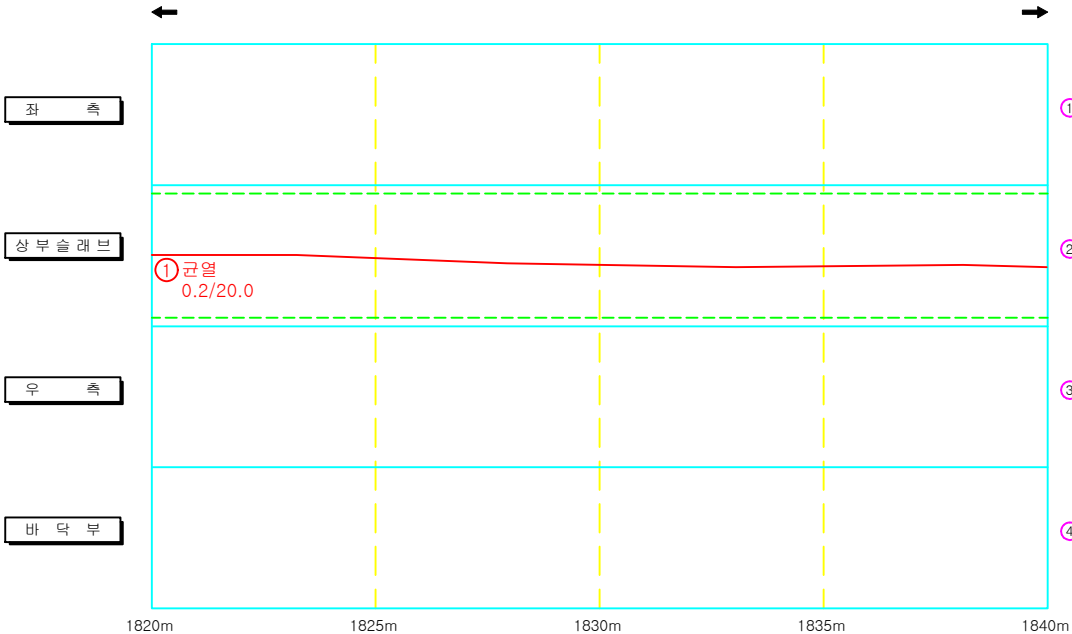

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상물량  | 비고 |
|----|------|------|------|----|----|-------|----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |       |    |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00 |    |
| 2  |      |      |      |    |    |       |    |
| 3  |      |      |      |    |    |       |    |
| 4  |      |      |      |    |    |       |    |
| 5  |      |      |      |    |    |       |    |
| 6  |      |      |      |    |    |       |    |
| 7  |      |      |      |    |    |       |    |
| 8  |      |      |      |    |    |       |    |
| 9  |      |      |      |    |    |       |    |
| 10 |      |      |      |    |    |       |    |
| 11 |      |      |      |    |    |       |    |
| 12 |      |      |      |    |    |       |    |
| 13 |      |      |      |    |    |       |    |
| 14 |      |      |      |    |    |       |    |
| 15 |      |      |      |    |    |       |    |
| 16 |      |      |      |    |    |       |    |
| 17 |      |      |      |    |    |       |    |
| 18 |      |      |      |    |    |       |    |
| 19 |      |      |      |    |    |       |    |
| 20 |      |      |      |    |    |       |    |
| 21 |      |      |      |    |    |       |    |
| 22 |      |      |      |    |    |       |    |
| 23 |      |      |      |    |    |       |    |
| 24 |      |      |      |    |    |       |    |
| 25 |      |      |      |    |    |       |    |
| 26 |      |      |      |    |    |       |    |
| 27 |      |      |      |    |    |       |    |
| 28 |      |      |      |    |    |       |    |
| 29 |      |      |      |    |    |       |    |
| 30 |      |      |      |    |    |       |    |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H

야당C/H

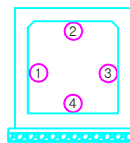


동패C/H

범  
례

|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 92                  |





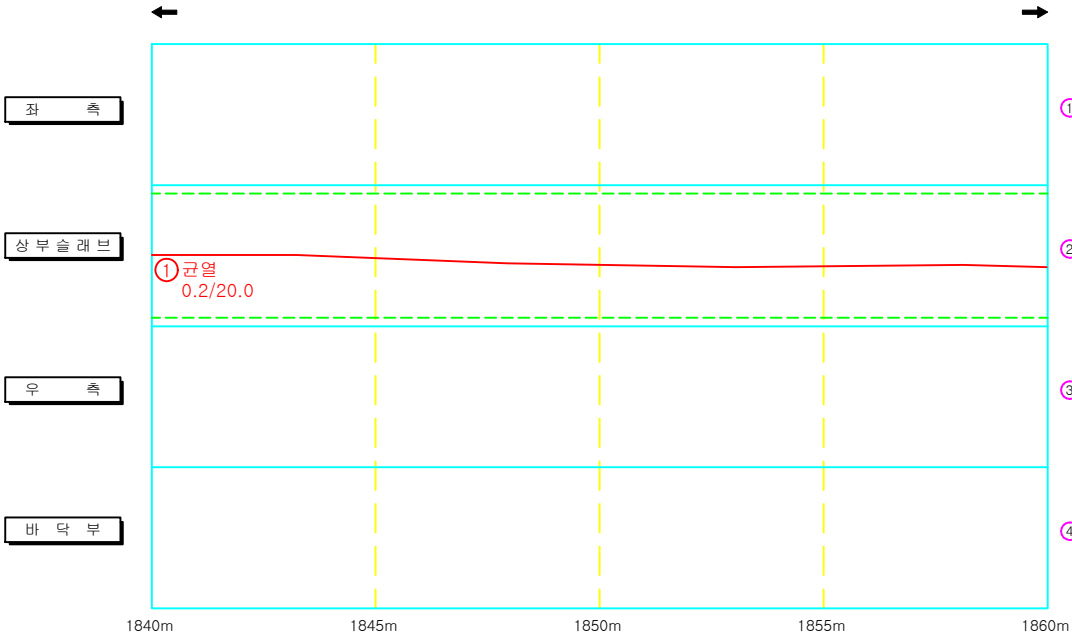

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상물량  | 비고 |
|----|------|------|------|----|----|-------|----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |       |    |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00 |    |
| 2  |      |      |      |    |    |       |    |
| 3  |      |      |      |    |    |       |    |
| 4  |      |      |      |    |    |       |    |
| 5  |      |      |      |    |    |       |    |
| 6  |      |      |      |    |    |       |    |
| 7  |      |      |      |    |    |       |    |
| 8  |      |      |      |    |    |       |    |
| 9  |      |      |      |    |    |       |    |
| 10 |      |      |      |    |    |       |    |
| 11 |      |      |      |    |    |       |    |
| 12 |      |      |      |    |    |       |    |
| 13 |      |      |      |    |    |       |    |
| 14 |      |      |      |    |    |       |    |
| 15 |      |      |      |    |    |       |    |
| 16 |      |      |      |    |    |       |    |
| 17 |      |      |      |    |    |       |    |
| 18 |      |      |      |    |    |       |    |
| 19 |      |      |      |    |    |       |    |
| 20 |      |      |      |    |    |       |    |
| 21 |      |      |      |    |    |       |    |
| 22 |      |      |      |    |    |       |    |
| 23 |      |      |      |    |    |       |    |
| 24 |      |      |      |    |    |       |    |
| 25 |      |      |      |    |    |       |    |
| 26 |      |      |      |    |    |       |    |
| 27 |      |      |      |    |    |       |    |
| 28 |      |      |      |    |    |       |    |
| 29 |      |      |      |    |    |       |    |
| 30 |      |      |      |    |    |       |    |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

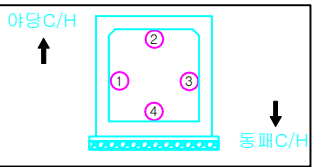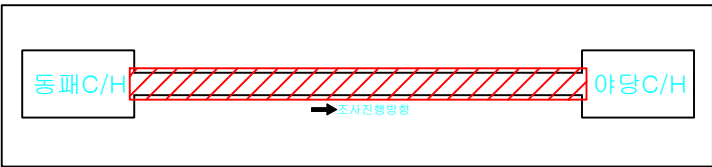

범  
례

|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 경관일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 93                  |

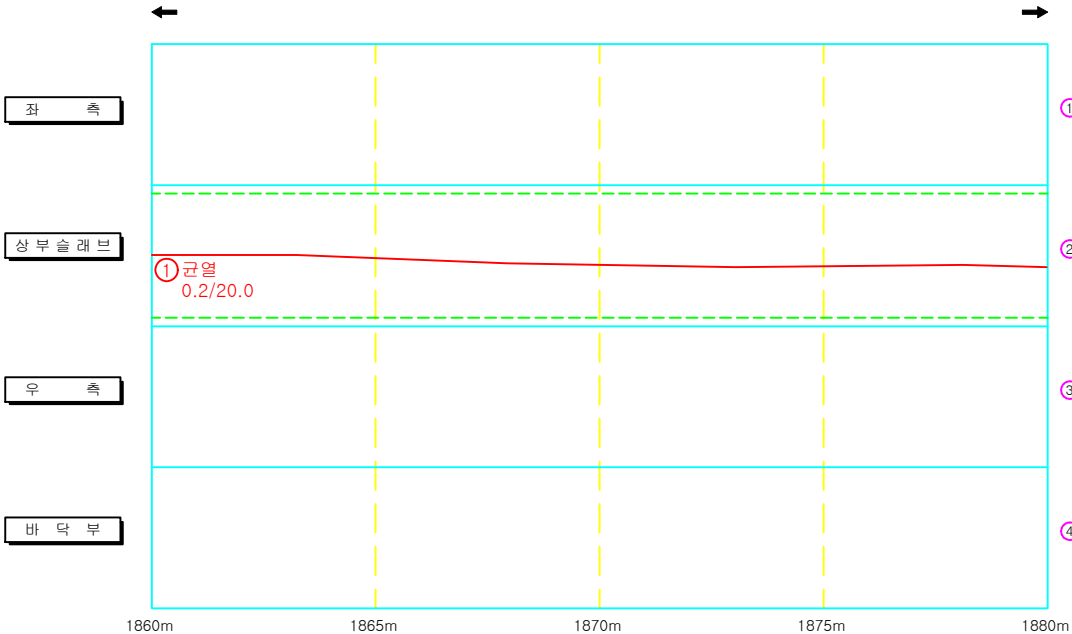

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  |      |      |      |    |    |          |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H


야당C/H

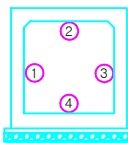

동패C/H

범  
례



|                |                    |         |          |                                          |
|----------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 94                     |

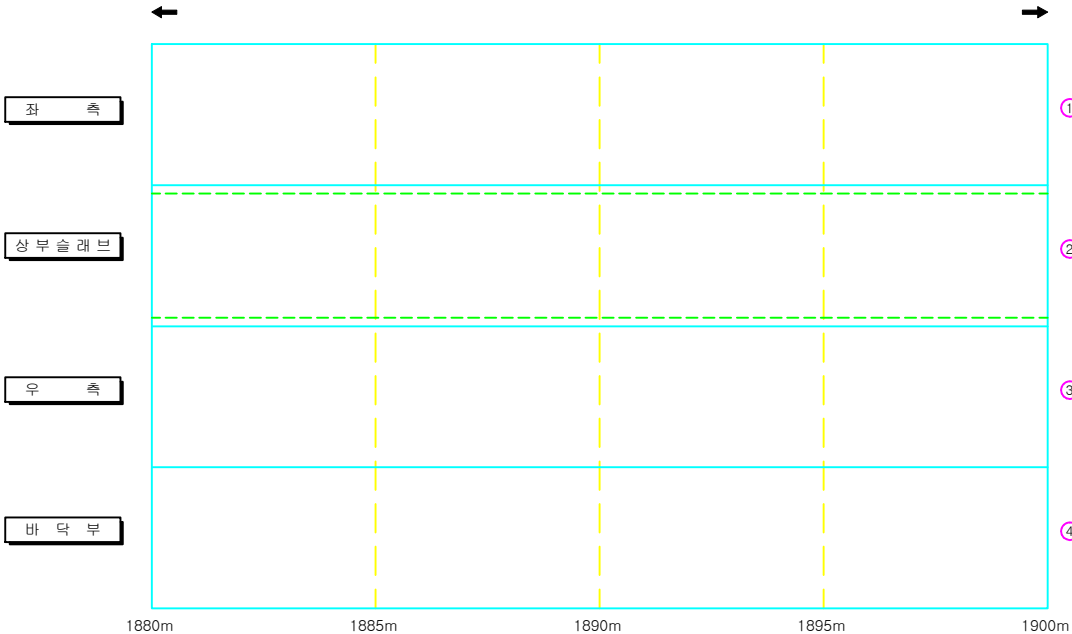

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

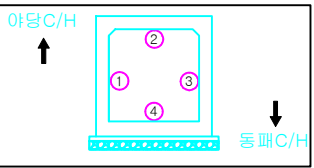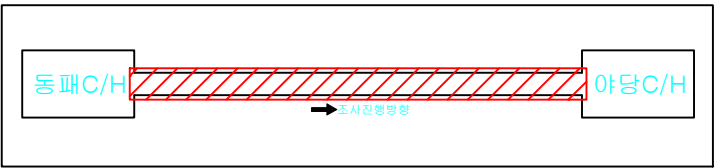

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적착지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호 신김포-신파주 - 95                  |

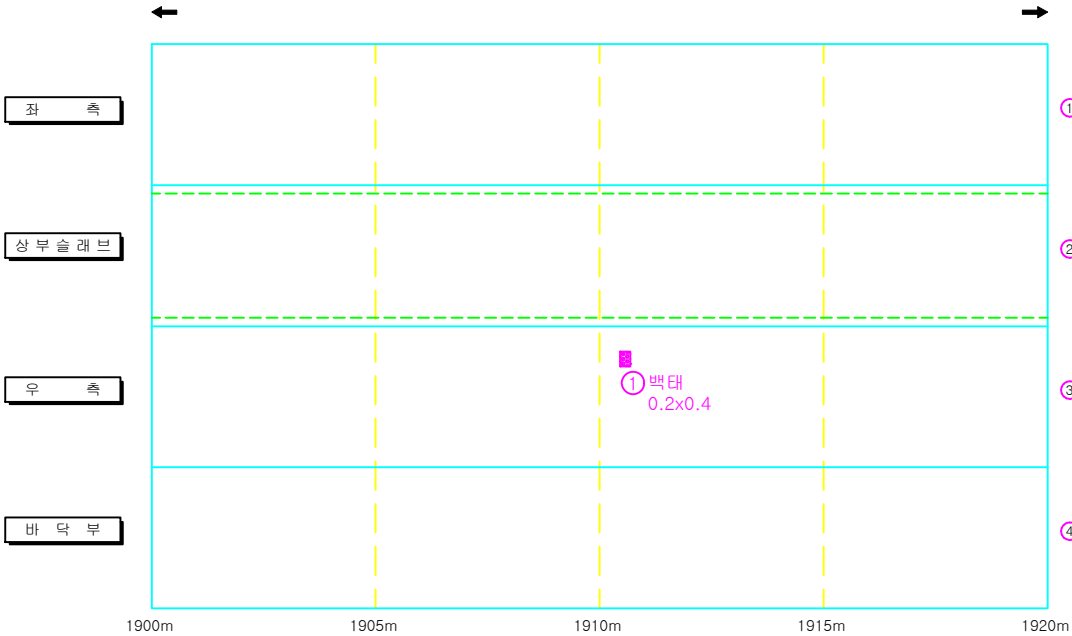

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 백태   | 0.2  | 0.4 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.08     |     |
| 2  |      |      |     |    |                |          |     |
| 3  |      |      |     |    |                |          |     |
| 4  |      |      |     |    |                |          |     |
| 5  |      |      |     |    |                |          |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

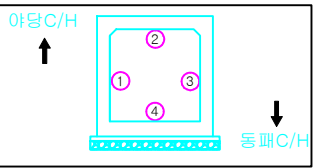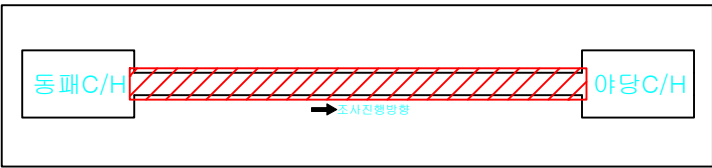

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활용 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호 신김포-신파주 - 96                  |

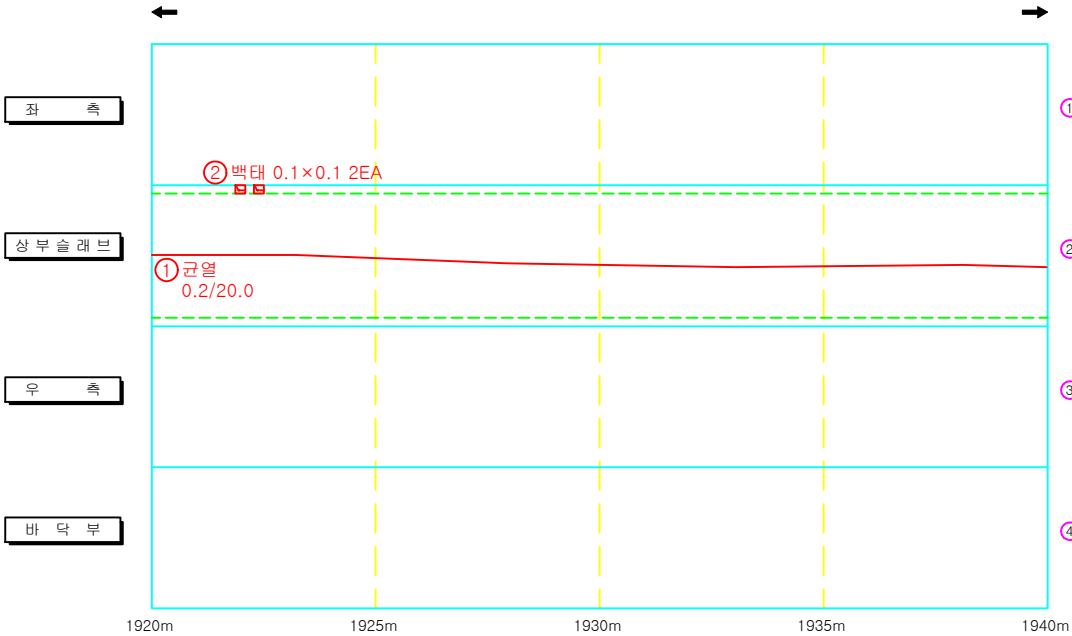

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상물량  | 비고 |
|----|------|------|------|----|----------------|-------|----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |       |    |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m              | 20.00 |    |
| 2  | 백태   | 0.1  | 0.1  | 2  | m <sup>2</sup> | 0.02  |    |
| 3  |      |      |      |    |                |       |    |
| 4  |      |      |      |    |                |       |    |
| 5  |      |      |      |    |                |       |    |
| 6  |      |      |      |    |                |       |    |
| 7  |      |      |      |    |                |       |    |
| 8  |      |      |      |    |                |       |    |
| 9  |      |      |      |    |                |       |    |
| 10 |      |      |      |    |                |       |    |
| 11 |      |      |      |    |                |       |    |
| 12 |      |      |      |    |                |       |    |
| 13 |      |      |      |    |                |       |    |
| 14 |      |      |      |    |                |       |    |
| 15 |      |      |      |    |                |       |    |
| 16 |      |      |      |    |                |       |    |
| 17 |      |      |      |    |                |       |    |
| 18 |      |      |      |    |                |       |    |
| 19 |      |      |      |    |                |       |    |
| 20 |      |      |      |    |                |       |    |
| 21 |      |      |      |    |                |       |    |
| 22 |      |      |      |    |                |       |    |
| 23 |      |      |      |    |                |       |    |
| 24 |      |      |      |    |                |       |    |
| 25 |      |      |      |    |                |       |    |
| 26 |      |      |      |    |                |       |    |
| 27 |      |      |      |    |                |       |    |
| 28 |      |      |      |    |                |       |    |
| 29 |      |      |      |    |                |       |    |
| 30 |      |      |      |    |                |       |    |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

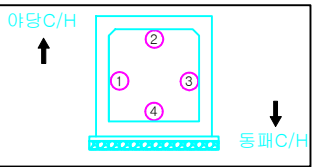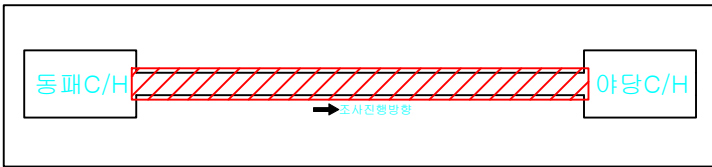

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적착지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파손  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 97                  |

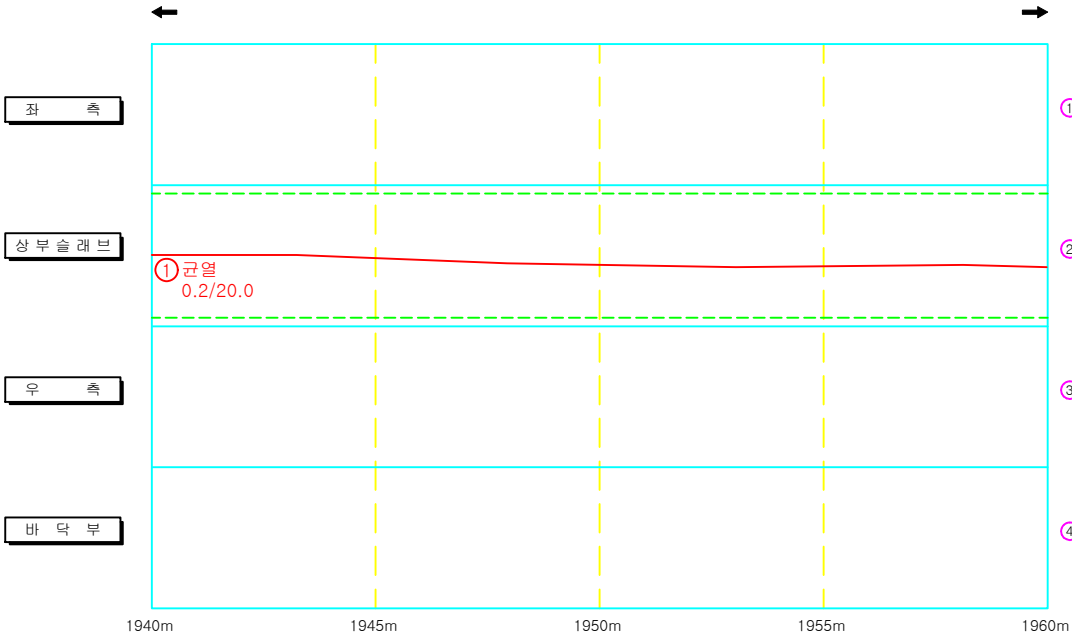

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  |      |      |      |    |    |          |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

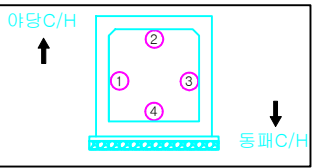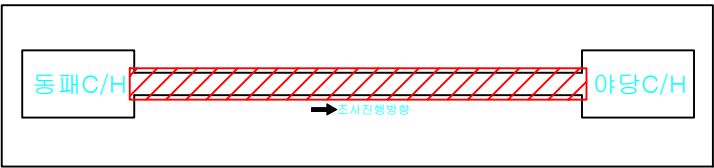

범  
례

|                |                    |         |          |                                          |
|----------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 98                     |

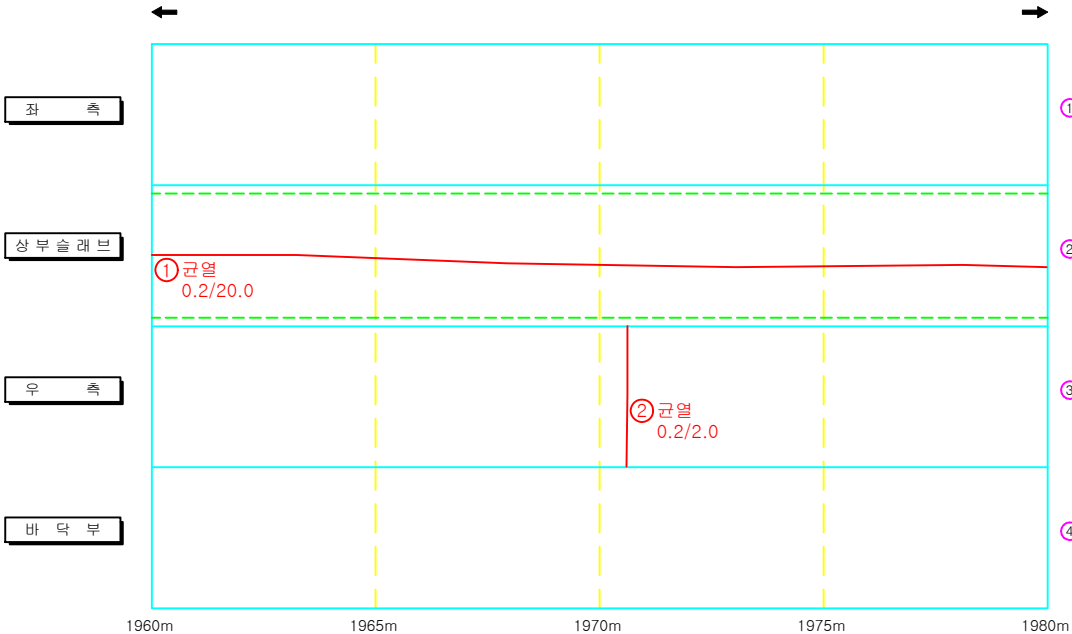


| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H


야당C/H

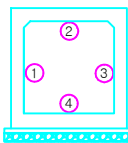

동패C/H

범  
례



|                |                    |         |          |                                           |
|----------------|--------------------|---------|----------|-------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활동역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물침투적<br>적치물퇴적 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 99                      |

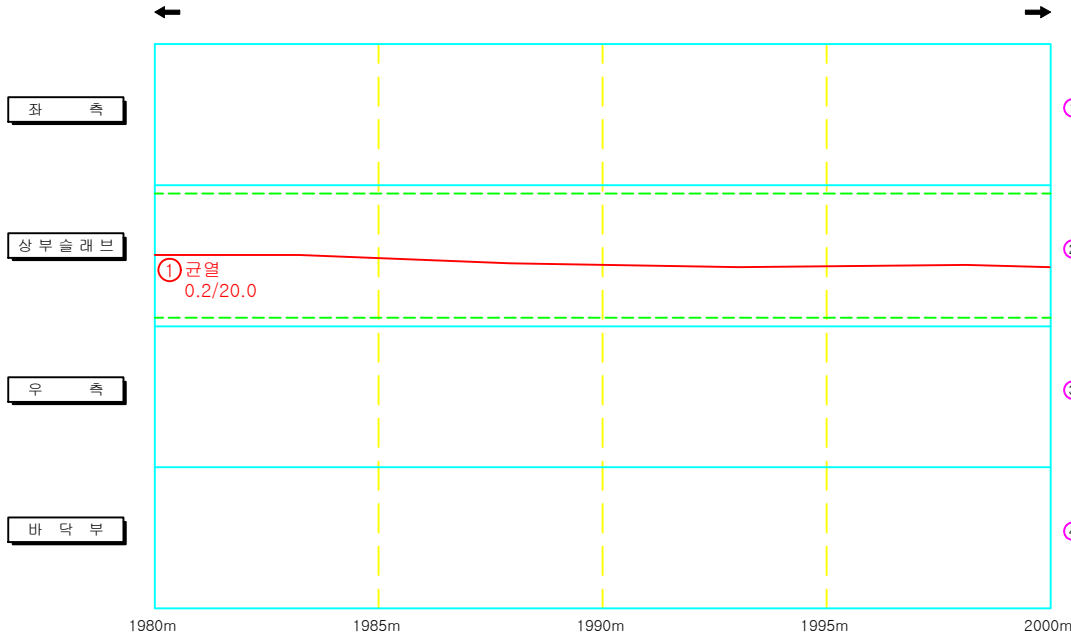

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  |      |      |      |    |    |          |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

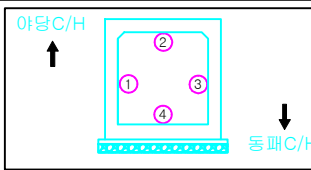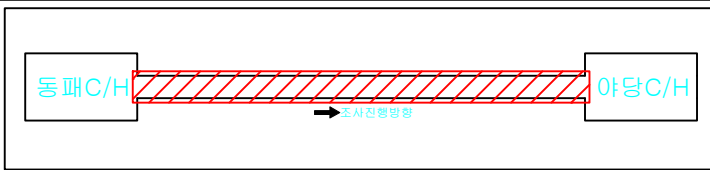


범  
례

|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 100                    |





손상 현황 표

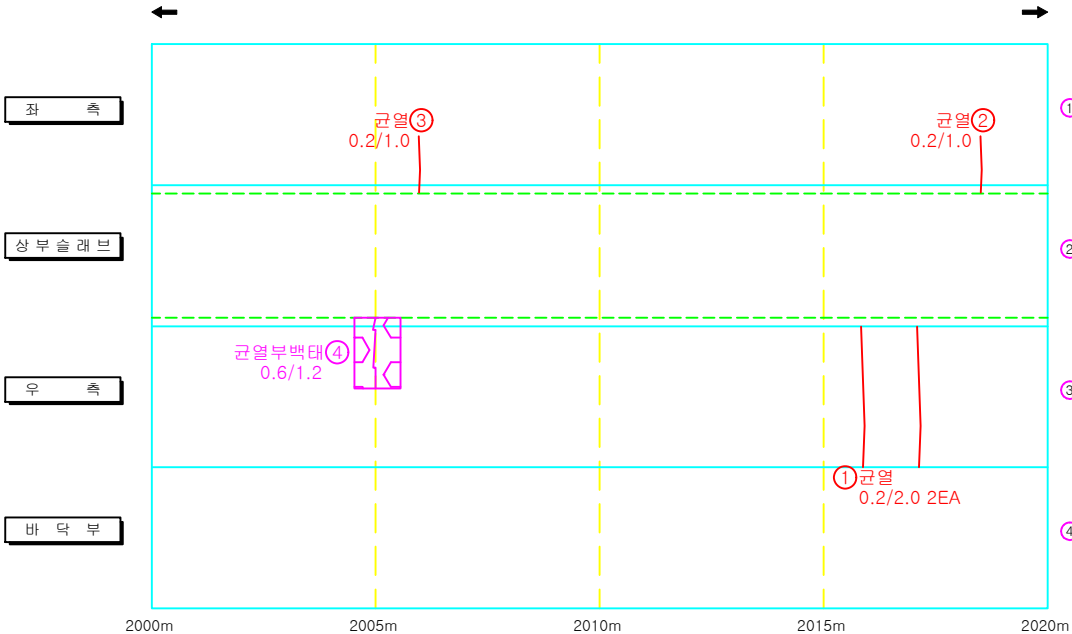

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열    | 0.2  | 2.0 | 2  | m  | 4.00     |     |
| 2  | 균열    | 0.2  | 1.0 | 1  | m  | 1.00     |     |
| 3  | 균열    | 0.2  | 1.0 | 1  | m  | 1.00     |     |
| 4  | 균열부백태 | 0.6  | 1.2 | 1  | m  | 1.20     |     |
| 5  |       |      |     |    |    |          |     |
| 6  |       |      |     |    |    |          |     |
| 7  |       |      |     |    |    |          |     |
| 8  |       |      |     |    |    |          |     |
| 9  |       |      |     |    |    |          |     |
| 10 |       |      |     |    |    |          |     |
| 11 |       |      |     |    |    |          |     |
| 12 |       |      |     |    |    |          |     |
| 13 |       |      |     |    |    |          |     |
| 14 |       |      |     |    |    |          |     |
| 15 |       |      |     |    |    |          |     |
| 16 |       |      |     |    |    |          |     |
| 17 |       |      |     |    |    |          |     |
| 18 |       |      |     |    |    |          |     |
| 19 |       |      |     |    |    |          |     |
| 20 |       |      |     |    |    |          |     |
| 21 |       |      |     |    |    |          |     |
| 22 |       |      |     |    |    |          |     |
| 23 |       |      |     |    |    |          |     |
| 24 |       |      |     |    |    |          |     |
| 25 |       |      |     |    |    |          |     |
| 26 |       |      |     |    |    |          |     |
| 27 |       |      |     |    |    |          |     |
| 28 |       |      |     |    |    |          |     |
| 29 |       |      |     |    |    |          |     |
| 30 |       |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

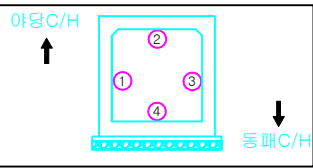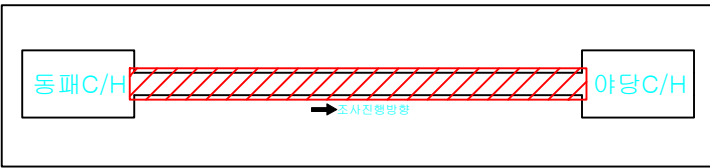

범  
례



|                |                   |            |          |                                          |
|----------------|-------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW(0.2) 균열     | 망상균열              | 재료분리       | 편형, 공회   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검구역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리,이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물퇴적 | 철근노출              | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 101                    |

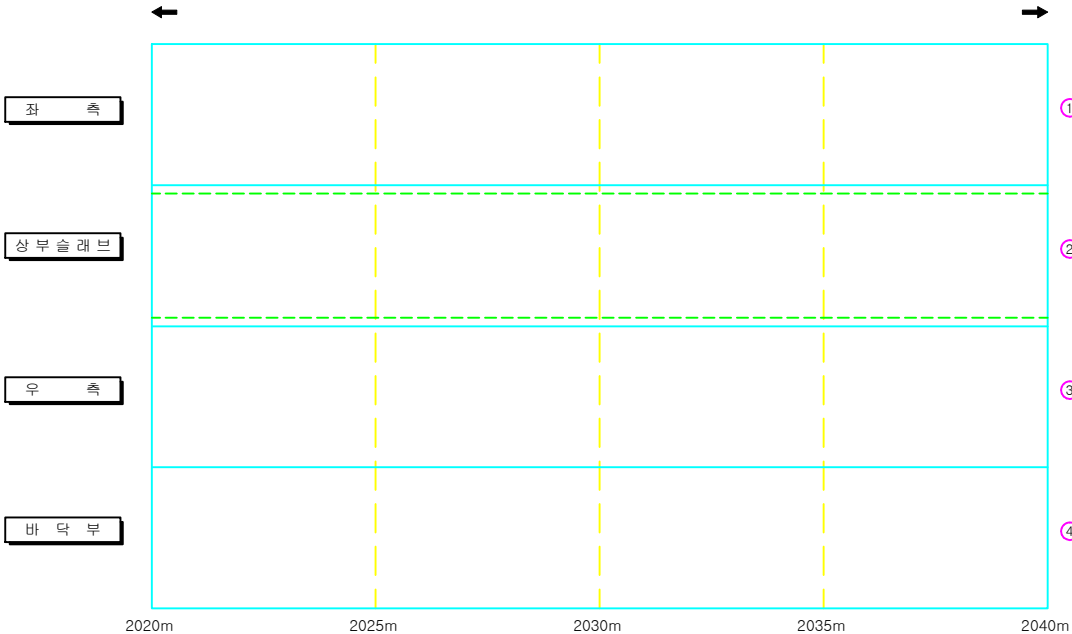

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

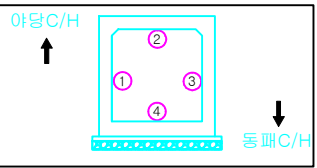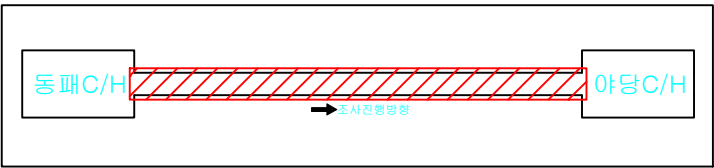

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편청, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 102                    |

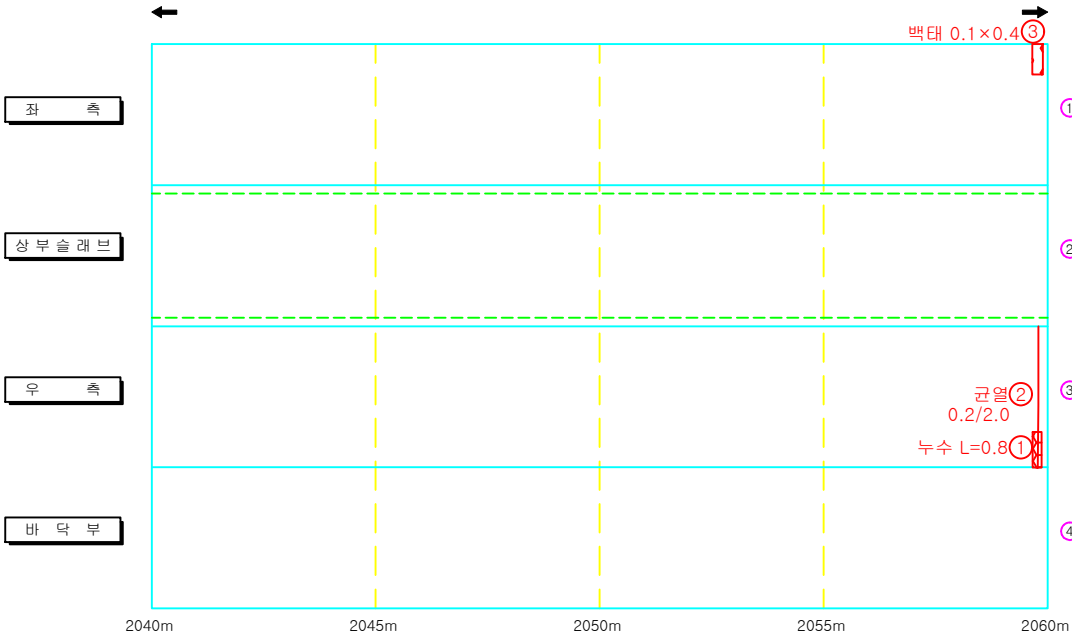

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 누수   |      | 0.8 | 1  | m              | 0.80     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.0 | 1  | m              | 2.00     |     |
| 3  | 백태   | 0.1  | 0.4 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.04     |     |
| 4  |      |      |     |    |                |          |     |
| 5  |      |      |     |    |                |          |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

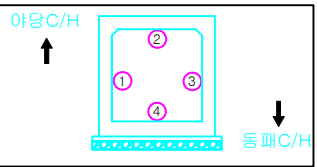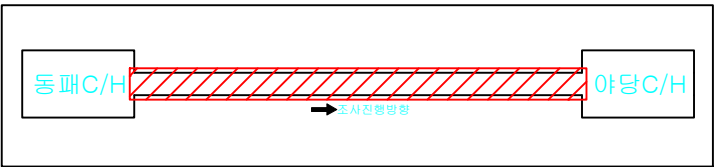

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 103                 |

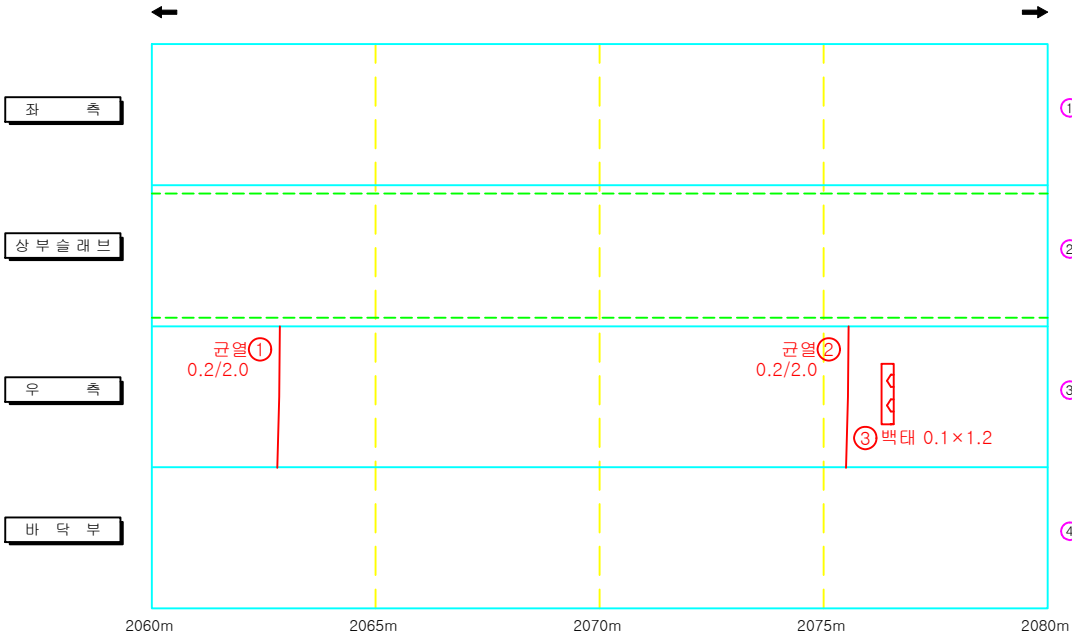

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>수량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.0 | 1  | m              | 2.00     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.0 | 1  | m              | 2.00     |     |
| 3  | 백태   | 0.1  | 1.2 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.12     |     |
| 4  |      |      |     |    |                |          |     |
| 5  |      |      |     |    |                |          |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

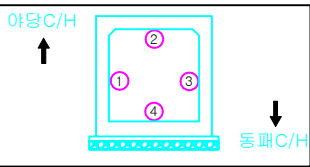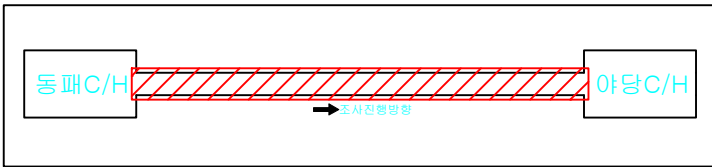

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 104                    |

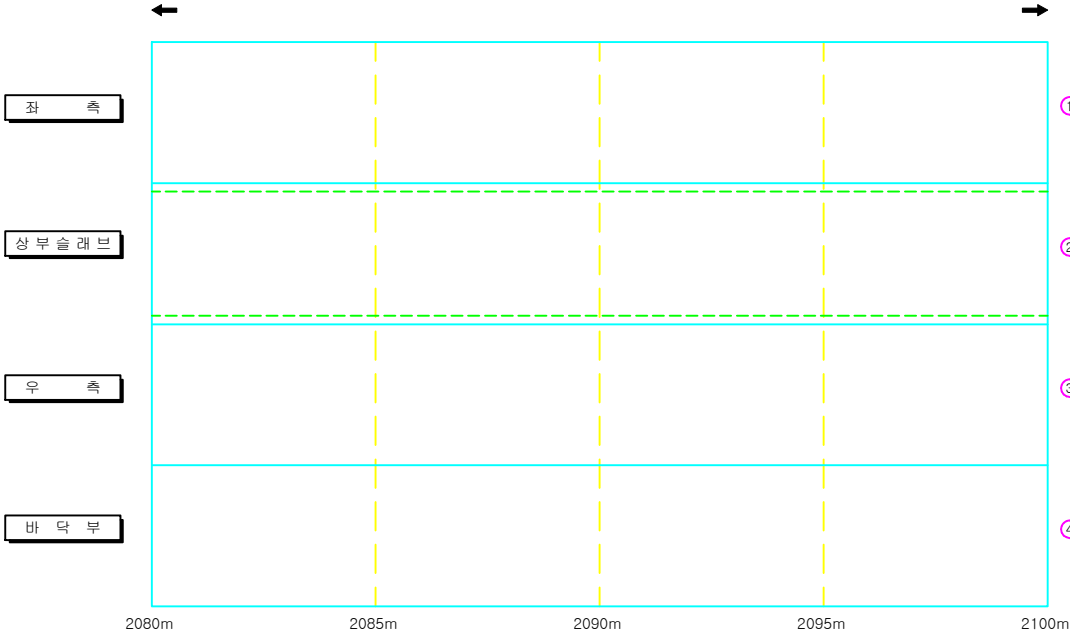

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

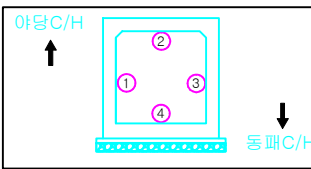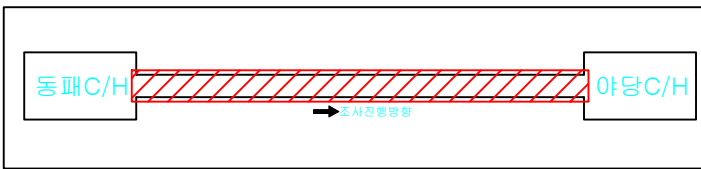

五 五



|                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                 |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  CW 0.2<br>그물     |  양상그물              |  재료보리       |  원형,<br>공통 | 용역명<br>2023년 경기북부 순진전력국<br>면출 정밀안전점진적 용역 |
|  변리, 박락<br>핀      |  시공이음보리,<br>충반리,이격 |  누수,<br>습윤부 |  확대        | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
|  이음질점진적<br>적지물점진적 |  철근노출              |  침식         |  배관<br>폐관  | 창출연호<br>2023.06                          |
|  사석이전<br>사석탈락     |  세굴                |  강재부식       |  기타        | 창출연호<br>신림포-신파주 - 105                    |

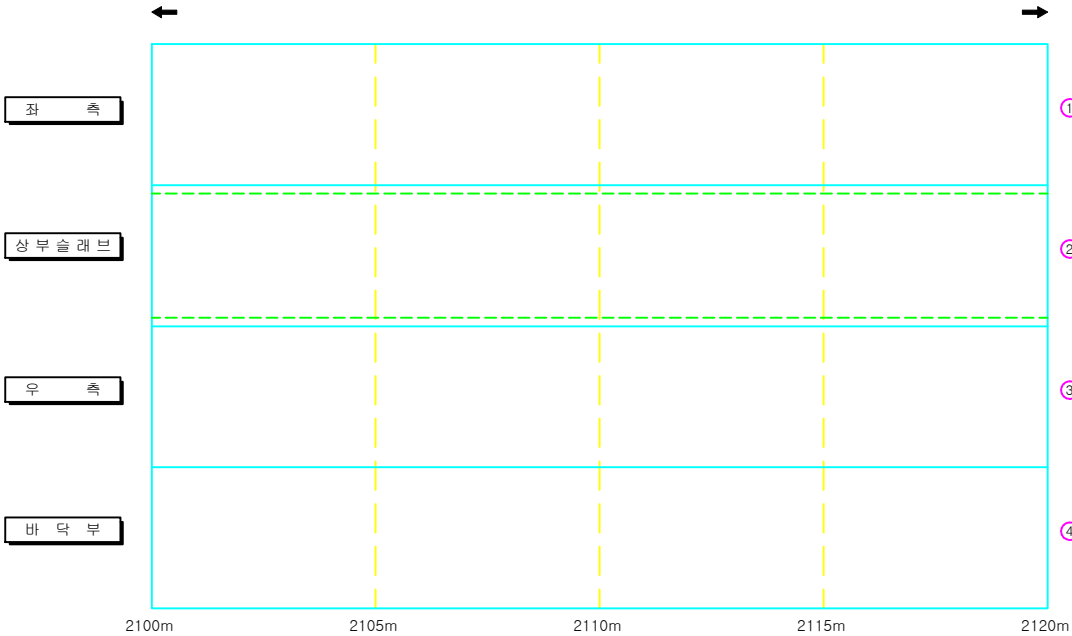

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

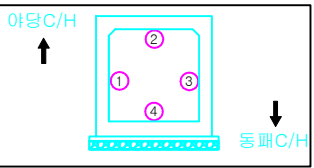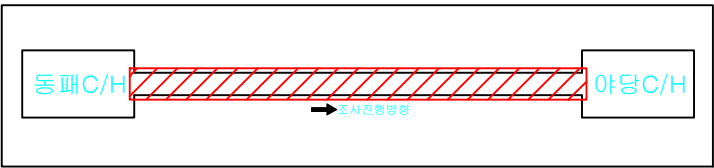

범  
례



|                |                    |         |          |                                          |
|----------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------|
| CW0.2 균열       | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 106                    |

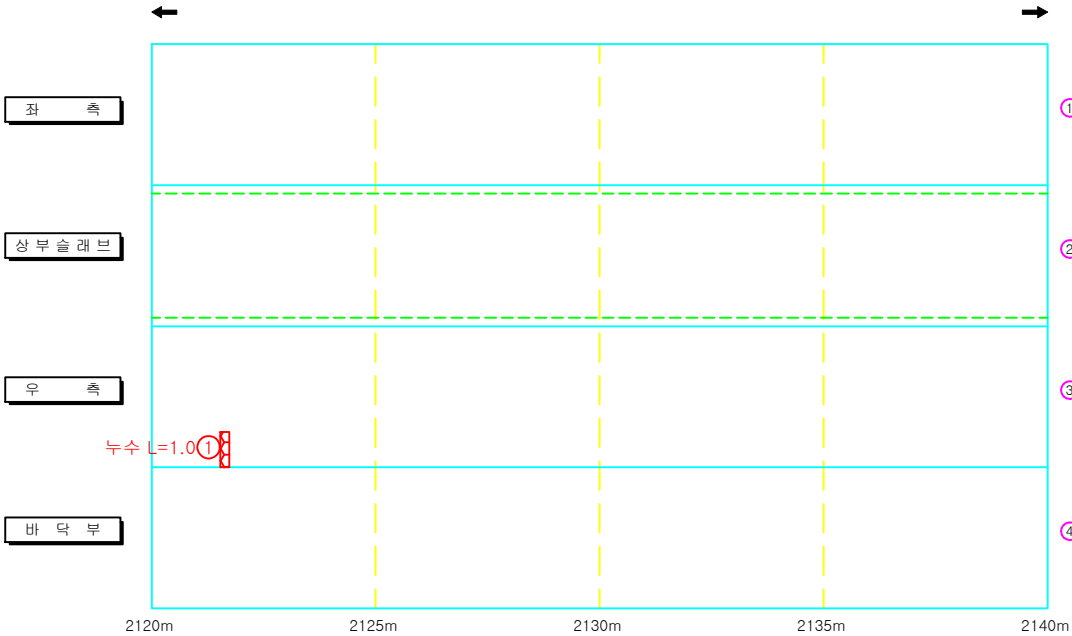

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 누수   |      | 1.0 | 1  | m  | 1.00     |     |
| 2  |      |      |     |    |    |          |     |
| 3  |      |      |     |    |    |          |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

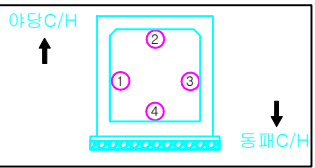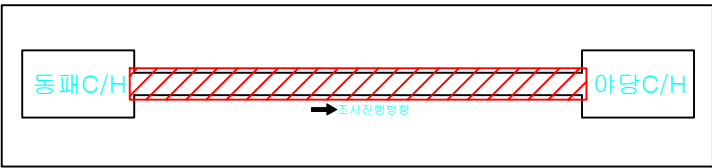

범  
례

|                |                    |         |          |                                          |
|----------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>격지물퇴적 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 정경원자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 107                    |



손상 현황 표

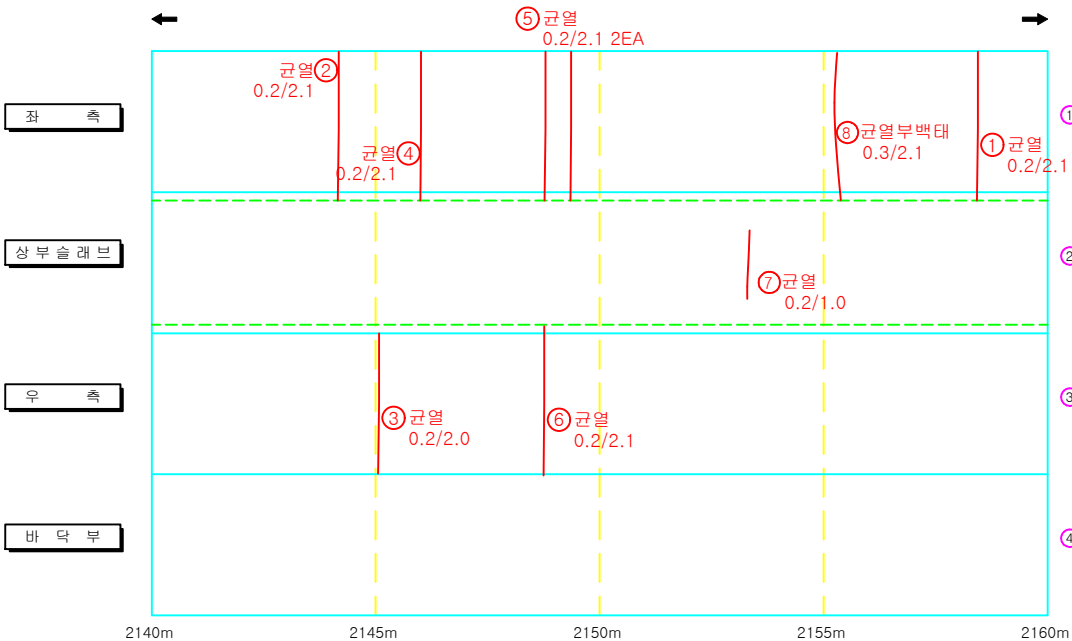

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열    | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 2  | 균열    | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 3  | 균열    | 0.2  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 4  | 균열    | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 5  | 균열    | 0.2  | 2.1 | 2  | m  | 4.20     |     |
| 6  | 균열    | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 7  | 균열    | 0.2  | 1.0 | 1  | m  | 1.00     |     |
| 8  | 균열부백태 | 0.3  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 9  |       |      |     |    |    |          |     |
| 10 |       |      |     |    |    |          |     |
| 11 |       |      |     |    |    |          |     |
| 12 |       |      |     |    |    |          |     |
| 13 |       |      |     |    |    |          |     |
| 14 |       |      |     |    |    |          |     |
| 15 |       |      |     |    |    |          |     |
| 16 |       |      |     |    |    |          |     |
| 17 |       |      |     |    |    |          |     |
| 18 |       |      |     |    |    |          |     |
| 19 |       |      |     |    |    |          |     |
| 20 |       |      |     |    |    |          |     |
| 21 |       |      |     |    |    |          |     |
| 22 |       |      |     |    |    |          |     |
| 23 |       |      |     |    |    |          |     |
| 24 |       |      |     |    |    |          |     |
| 25 |       |      |     |    |    |          |     |
| 26 |       |      |     |    |    |          |     |
| 27 |       |      |     |    |    |          |     |
| 28 |       |      |     |    |    |          |     |
| 29 |       |      |     |    |    |          |     |
| 30 |       |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

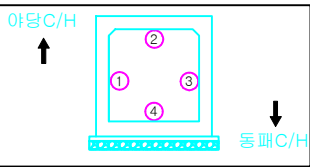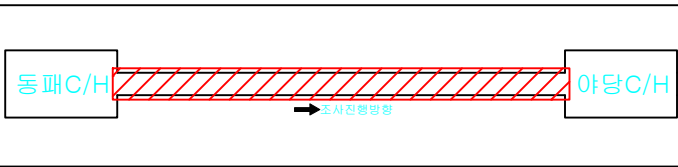

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열    | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 2  | 균열    | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 3  | 균열    | 0.2  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 4  | 균열    | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 5  | 균열    | 0.2  | 2.1 | 2  | m  | 4.20     |     |
| 6  | 균열    | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 7  | 균열    | 0.2  | 1.0 | 1  | m  | 1.00     |     |
| 8  | 균열부백태 | 0.3  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 9  |       |      |     |    |    |          |     |
| 10 |       |      |     |    |    |          |     |
| 11 |       |      |     |    |    |          |     |
| 12 |       |      |     |    |    |          |     |
| 13 |       |      |     |    |    |          |     |
| 14 |       |      |     |    |    |          |     |
| 15 |       |      |     |    |    |          |     |
| 16 |       |      |     |    |    |          |     |
| 17 |       |      |     |    |    |          |     |
| 18 |       |      |     |    |    |          |     |
| 19 |       |      |     |    |    |          |     |
| 20 |       |      |     |    |    |          |     |
| 21 |       |      |     |    |    |          |     |
| 22 |       |      |     |    |    |          |     |
| 23 |       |      |     |    |    |          |     |
| 24 |       |      |     |    |    |          |     |
| 25 |       |      |     |    |    |          |     |
| 26 |       |      |     |    |    |          |     |
| 27 |       |      |     |    |    |          |     |
| 28 |       |      |     |    |    |          |     |
| 29 |       |      |     |    |    |          |     |
| 30 |       |      |     |    |    |          |     |




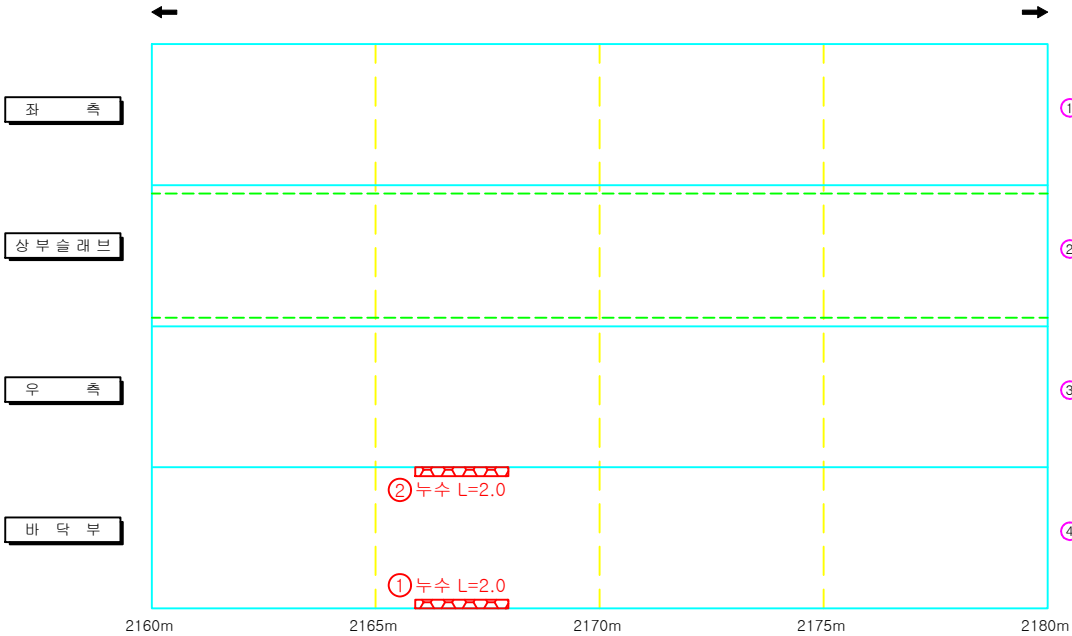

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 누수   |      | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 2  | 누수   |      | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 3  |      |      |     |    |    |          |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

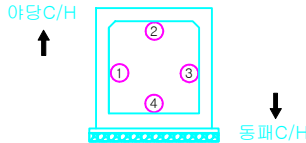

범  
례



|                |                   |            |          |                                          |
|----------------|-------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW(0.2) 균열     | 망상균열              | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리,이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물퇴적 | 철근노출              | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 109                    |

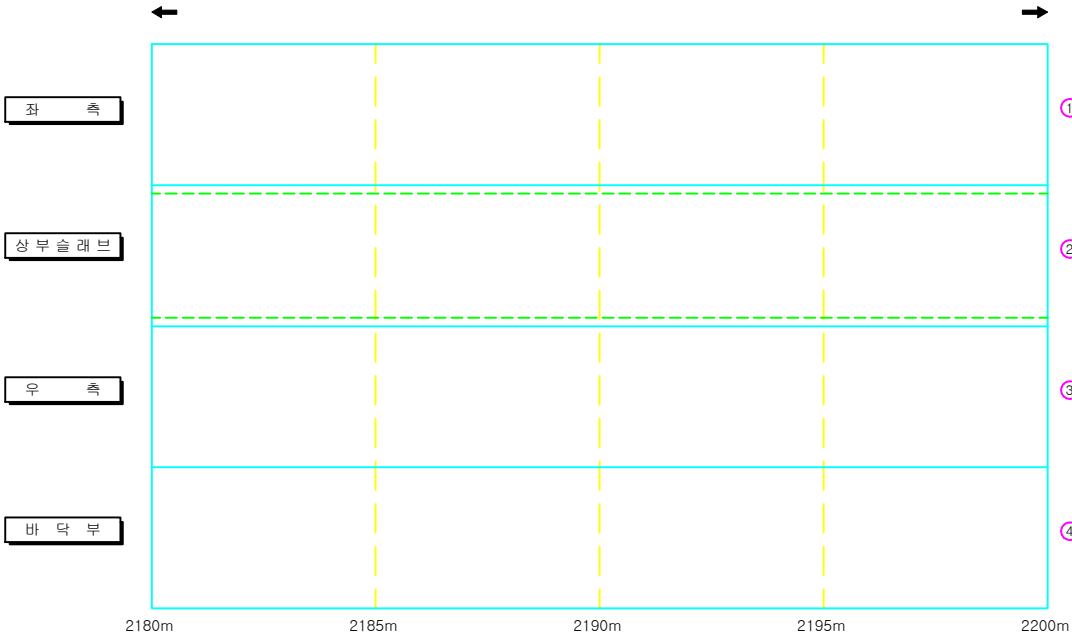

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

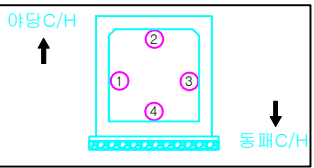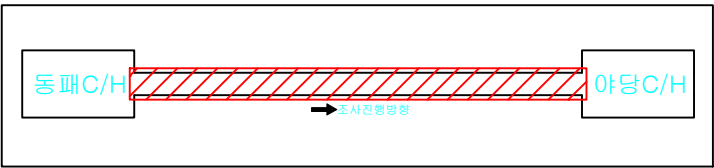

범  
례


|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적착지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 폐관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 110                 |

좌 측

상부슬래브

우 측


바닥부

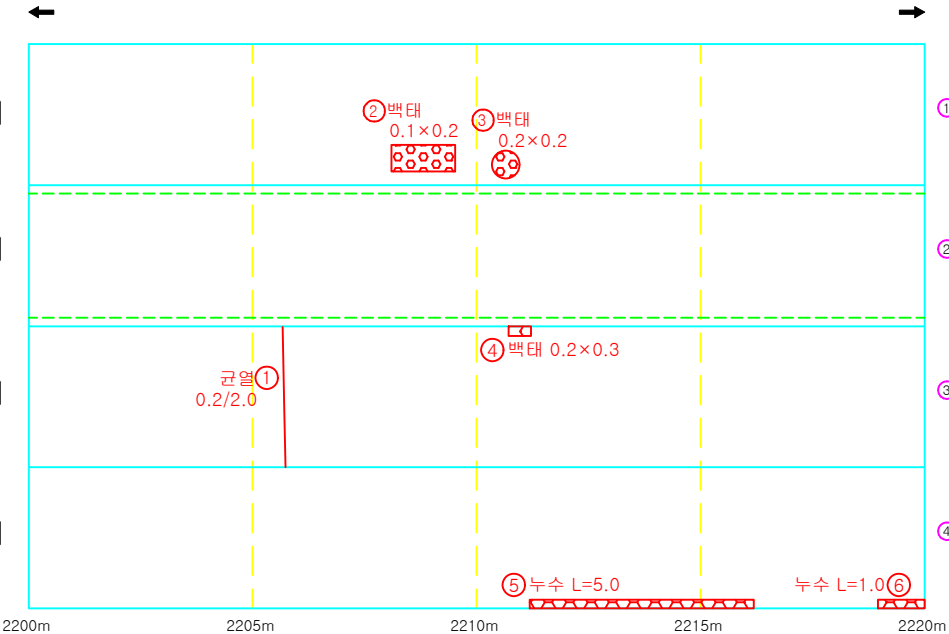

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.0 | 1  | m              | 2.00     |     |
| 2  | 백태   | 0.1  | 0.2 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.02     |     |
| 3  | 백태   | 0.2  | 0.2 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.04     |     |
| 4  | 백태   | 0.2  | 0.3 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.06     |     |
| 5  | 누수   |      | 5.0 | 1  | m              | 5.00     |     |
| 6  | 누수   |      | 1.0 | 1  | m              | 1.00     |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

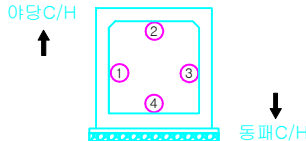

범  
례


|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파손  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 111                 |

좌 측

상부슬래브

우 측



바닥부

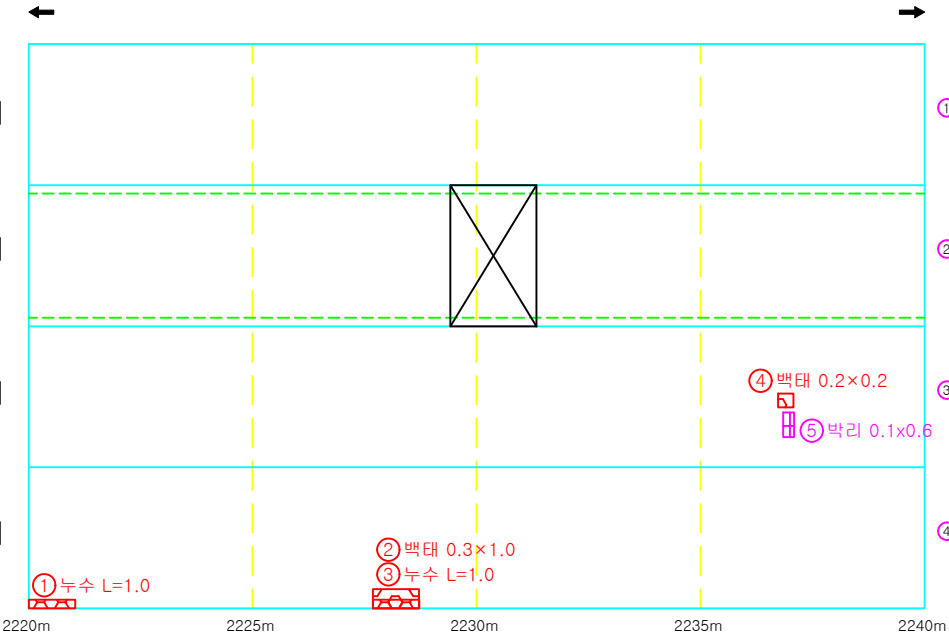

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 누수   |      | 1.0 | 1  | m              | 1.00     |     |
| 2  | 백태   | 0.3  | 1.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.30     |     |
| 3  | 누수   |      | 1.0 | 1  | m              | 1.00     |     |
| 4  | 백태   | 0.2  | 0.2 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.04     |     |
| 5  | 박리   | 0.1  | 0.6 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.06     |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

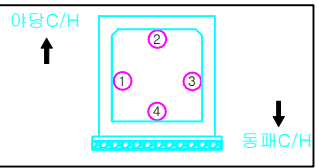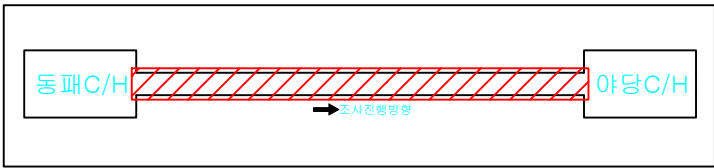

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 112                 |

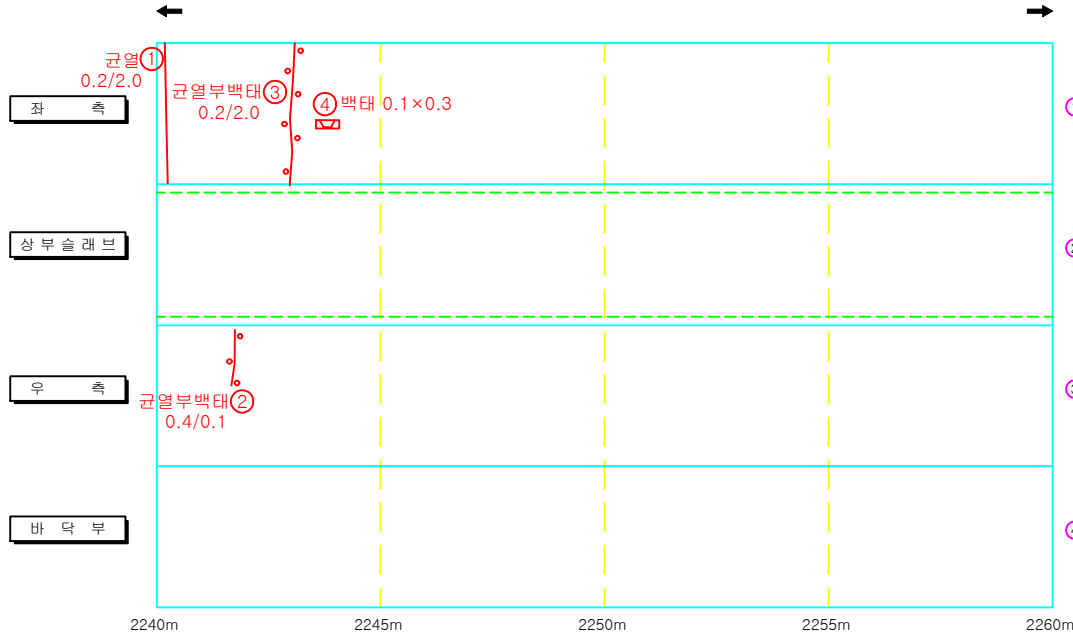

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상물량 | 비고 |
|----|-------|------|-----|----|----------------|------|----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |                |      |    |
| 1  | 균열    | 0.2  | 2.0 | 1  | m              | 2.00 |    |
| 2  | 균열부백태 | 0.1  | 1.0 | 1  | m              | 1.00 |    |
| 3  | 균열부백태 | 0.2  | 2.0 | 1  | m              | 2.00 |    |
| 4  | 백태    | 0.4  | 0.1 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.10 |    |
| 5  |       |      |     |    |                |      |    |
| 6  |       |      |     |    |                |      |    |
| 7  |       |      |     |    |                |      |    |
| 8  |       |      |     |    |                |      |    |
| 9  |       |      |     |    |                |      |    |
| 10 |       |      |     |    |                |      |    |
| 11 |       |      |     |    |                |      |    |
| 12 |       |      |     |    |                |      |    |
| 13 |       |      |     |    |                |      |    |
| 14 |       |      |     |    |                |      |    |
| 15 |       |      |     |    |                |      |    |
| 16 |       |      |     |    |                |      |    |
| 17 |       |      |     |    |                |      |    |
| 18 |       |      |     |    |                |      |    |
| 19 |       |      |     |    |                |      |    |
| 20 |       |      |     |    |                |      |    |
| 21 |       |      |     |    |                |      |    |
| 22 |       |      |     |    |                |      |    |
| 23 |       |      |     |    |                |      |    |
| 24 |       |      |     |    |                |      |    |
| 25 |       |      |     |    |                |      |    |
| 26 |       |      |     |    |                |      |    |
| 27 |       |      |     |    |                |      |    |
| 28 |       |      |     |    |                |      |    |
| 29 |       |      |     |    |                |      |    |
| 30 |       |      |     |    |                |      |    |

\* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

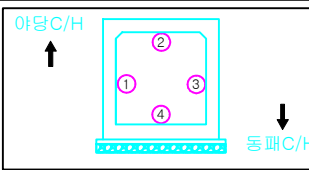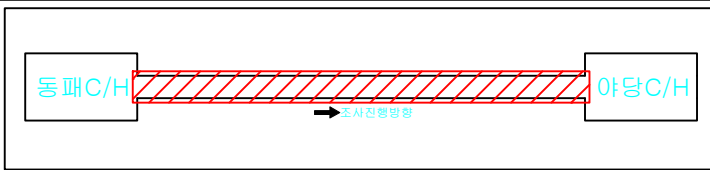

범  
례

|                |                    |         |          |                                          |
|----------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검구역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 113                    |


손상 현황 표

좌 측

상부슬래브

우 측



바닥부

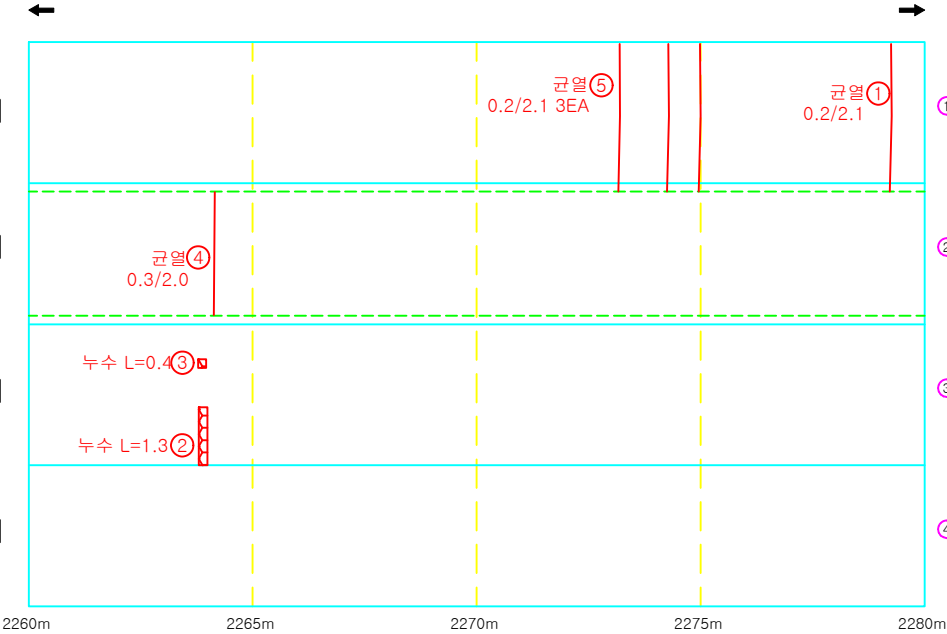

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 2  | 누수   |      | 1.3 | 1  | m  | 1.30     |     |
| 3  | 누수   |      | 0.4 | 1  | m  | 0.40     |     |
| 4  | 균열   | 0.3  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 5  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 3  | m  | 6.30     |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

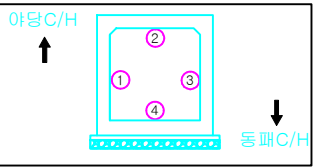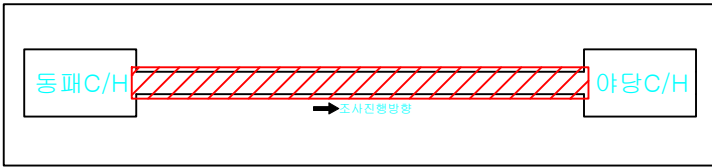

범  
례



|                |                    |         |          |                                          |
|----------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공통   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 정경원자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 광도영호<br>신김포-신파주 - 114                    |

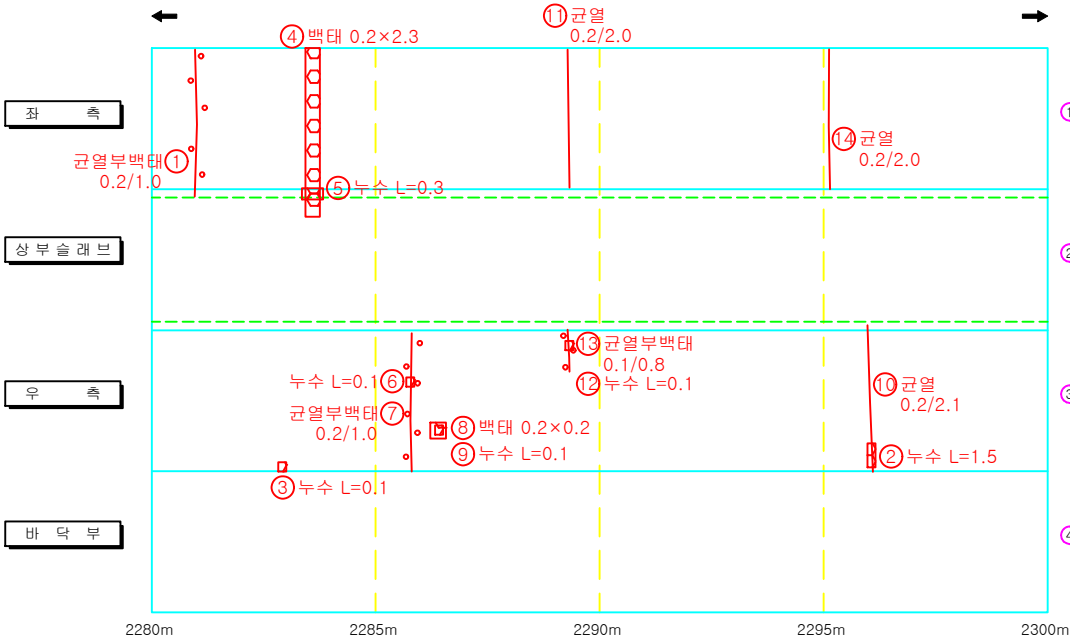

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상물량 | 비고 |
|----|-------|------|-----|----|----------------|------|----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |                |      |    |
| 1  | 균열부백태 | 0.2  | 1.0 | 1  | m              | 1.00 |    |
| 2  | 누수    |      | 1.5 | 1  | m              | 1.50 |    |
| 3  | 누수    |      | 0.1 | 1  | m              | 0.10 |    |
| 4  | 백태    | 0.2  | 2.3 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.46 |    |
| 5  | 누수    |      | 0.3 | 1  | m              | 0.30 |    |
| 6  | 누수    |      | 0.1 | 1  | m              | 0.10 |    |
| 7  | 균열부백태 | 0.2  | 1.0 | 1  | m              | 1.00 |    |
| 8  | 백태    | 0.2  | 0.2 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.04 |    |
| 9  | 누수    |      | 0.1 | 1  | m              | 0.10 |    |
| 10 | 균열    | 0.2  | 2.1 | 1  | m              | 2.10 |    |
| 11 | 균열    | 0.2  | 2.0 | 1  | m              | 2.00 |    |
| 12 | 누수    |      | 0.1 | 1  | m              | 0.10 |    |
| 13 | 균열부백태 | 0.1  | 0.8 | 1  | m              | 0.80 |    |
| 14 | 균열    | 0.2  | 2.0 | 1  | m              | 2.00 |    |
| 15 |       |      |     |    |                |      |    |
| 16 |       |      |     |    |                |      |    |
| 17 |       |      |     |    |                |      |    |
| 18 |       |      |     |    |                |      |    |
| 19 |       |      |     |    |                |      |    |
| 20 |       |      |     |    |                |      |    |
| 21 |       |      |     |    |                |      |    |
| 22 |       |      |     |    |                |      |    |
| 23 |       |      |     |    |                |      |    |
| 24 |       |      |     |    |                |      |    |
| 25 |       |      |     |    |                |      |    |
| 26 |       |      |     |    |                |      |    |
| 27 |       |      |     |    |                |      |    |
| 28 |       |      |     |    |                |      |    |
| 29 |       |      |     |    |                |      |    |
| 30 |       |      |     |    |                |      |    |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

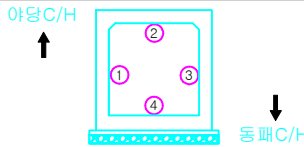

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 구역 |
| 벽리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 극치물외적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 115                 |

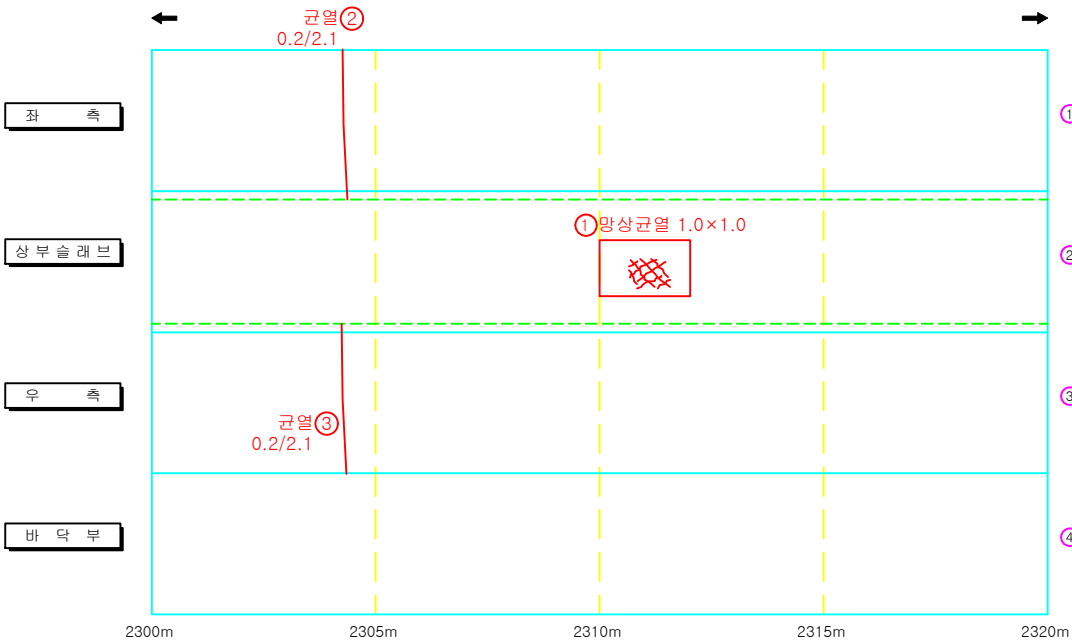

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 망상균열 | 1.0  | 1.0 | 1  | ㎡  | 1.00     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

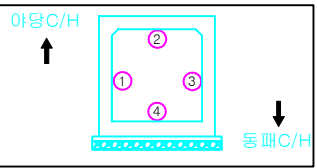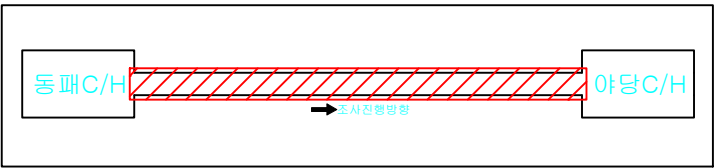

범  
례

|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 116                 |





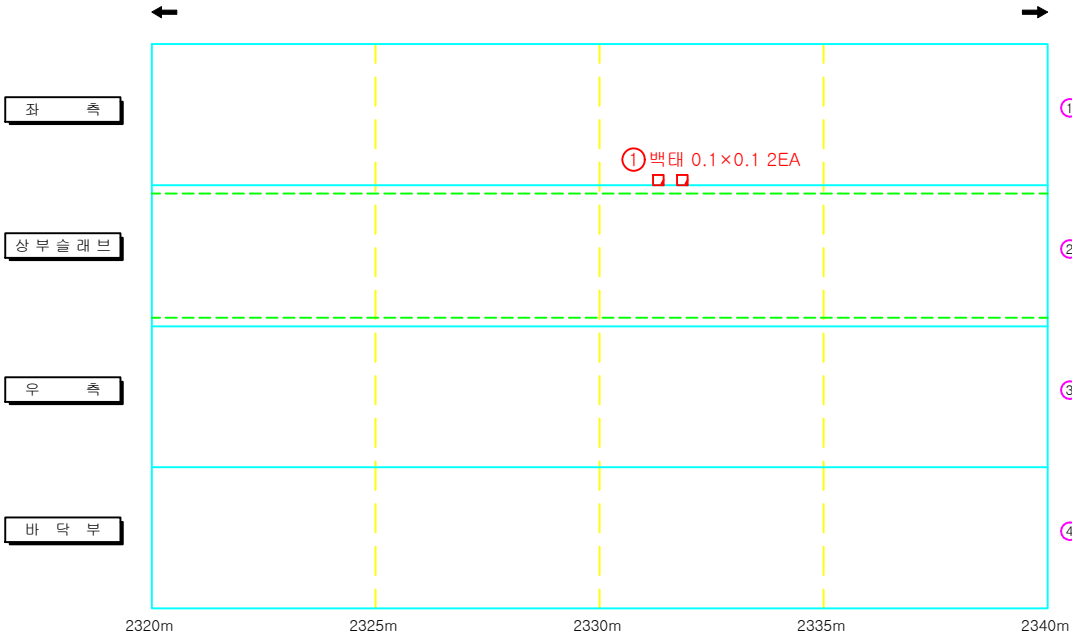

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 백태   | 0.1  | 0.1 | 2  | ㎡  | 0.02     |     |
| 2  |      |      |     |    |    |          |     |
| 3  |      |      |     |    |    |          |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

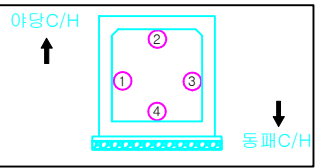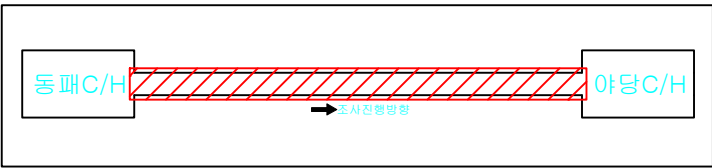

범  
례



|                 |                    |            |          |                                          |
|-----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열       | 망상균열               | 재료분리       | 편청, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활용 |
| 박리, 박락<br>파손    | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락    | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 117                    |

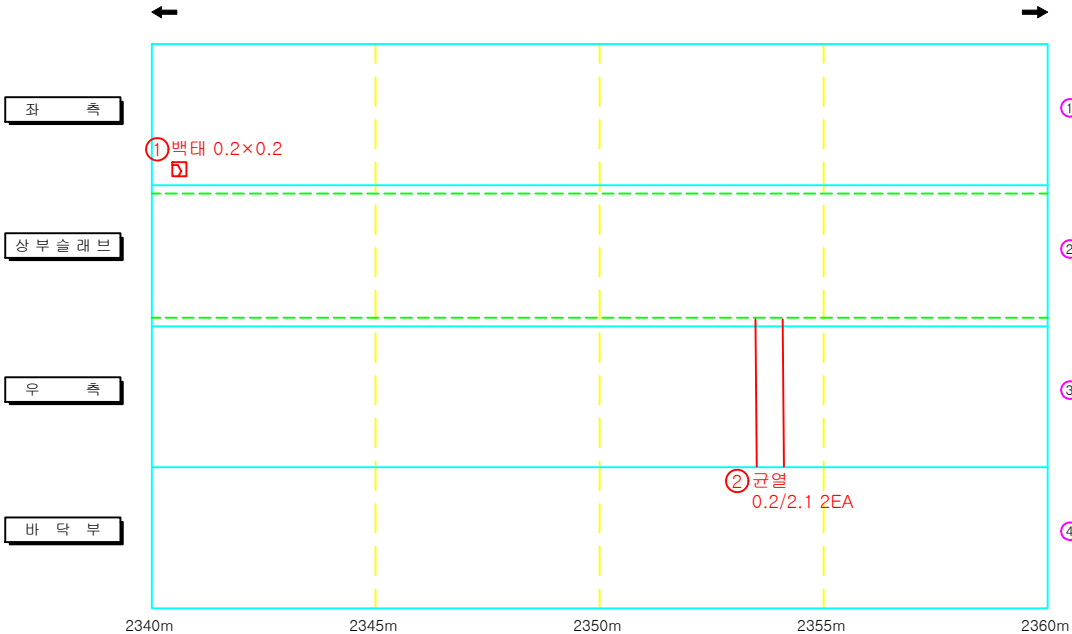

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 백태   | 0.2  | 0.2 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.04     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 2  | m              | 4.20     |     |
| 3  |      |      |     |    |                |          |     |
| 4  |      |      |     |    |                |          |     |
| 5  |      |      |     |    |                |          |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

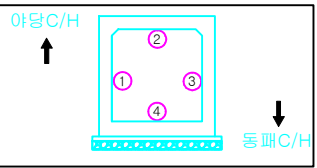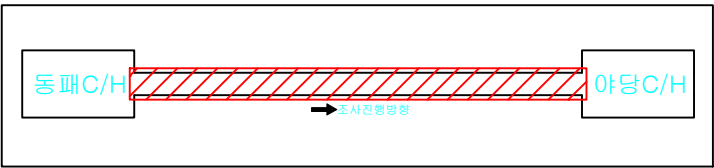

범  
례



|              |                 |         |        |                                          |
|--------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열    | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손    | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물질퇴적, 적지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파손  | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호<br>신김포-신파주 - 118                    |

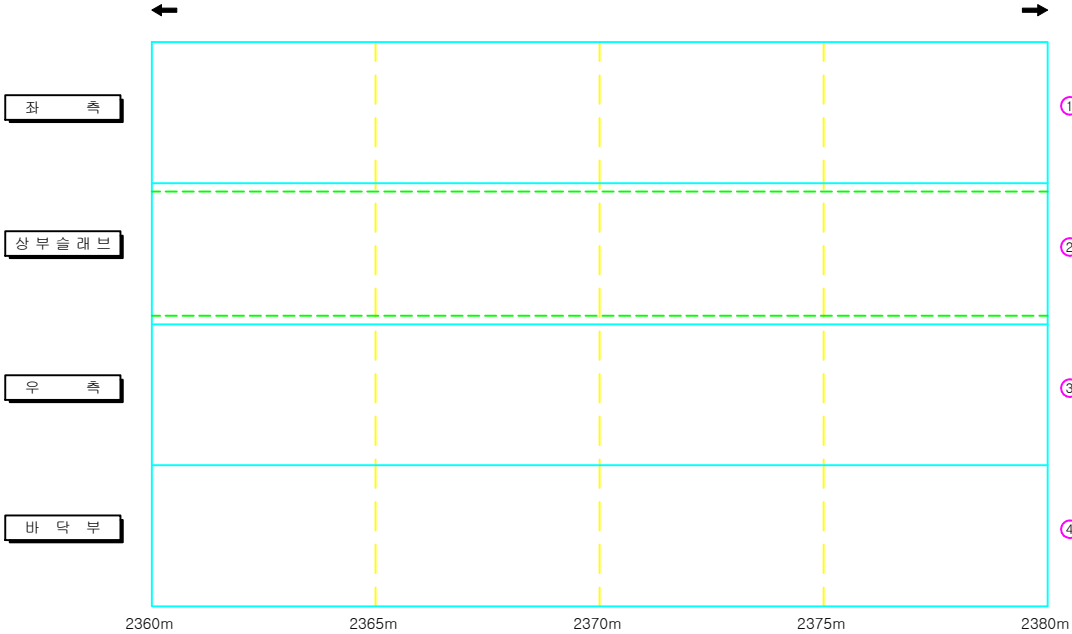

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

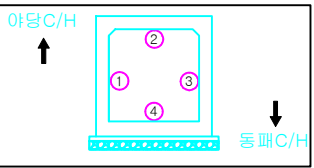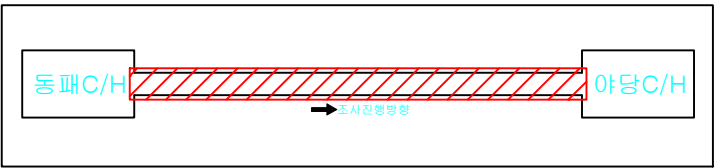

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 119                 |

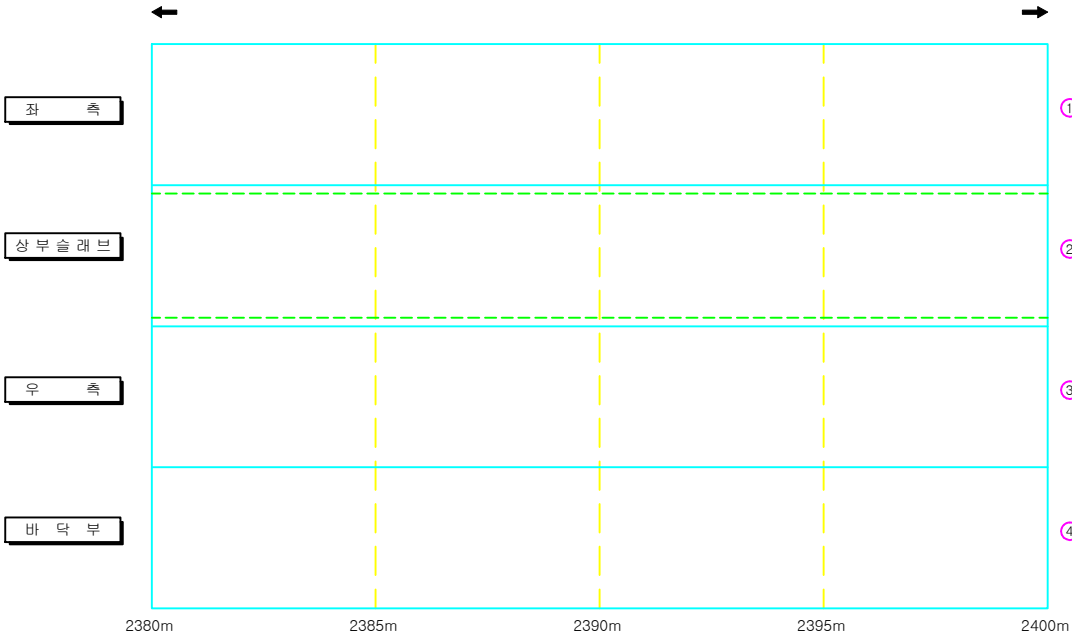

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

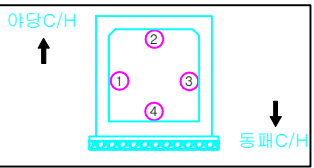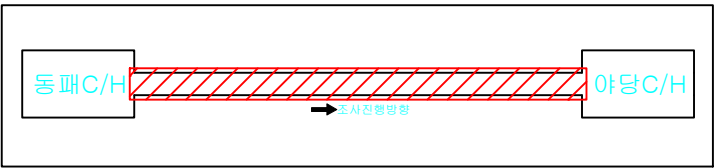

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 120                 |

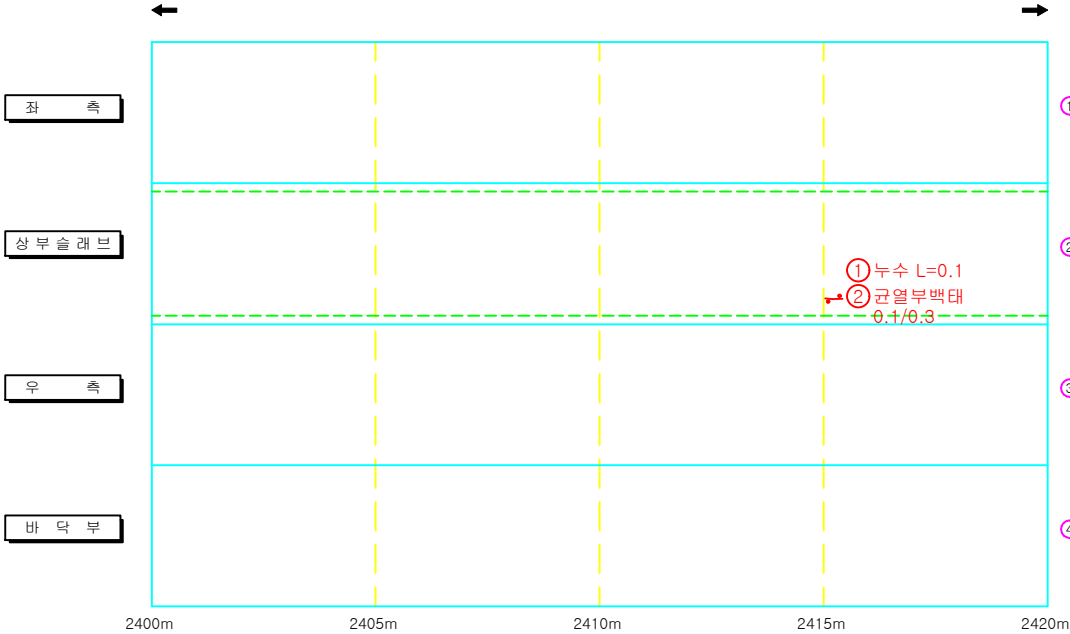

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 누수    |      | 0.1 | 1  | m  | 0.10     |     |
| 2  | 균열부백태 | 0.1  | 0.3 | 1  |    | 0.30     |     |
| 3  |       |      |     |    |    |          |     |
| 4  |       |      |     |    |    |          |     |
| 5  |       |      |     |    |    |          |     |
| 6  |       |      |     |    |    |          |     |
| 7  |       |      |     |    |    |          |     |
| 8  |       |      |     |    |    |          |     |
| 9  |       |      |     |    |    |          |     |
| 10 |       |      |     |    |    |          |     |
| 11 |       |      |     |    |    |          |     |
| 12 |       |      |     |    |    |          |     |
| 13 |       |      |     |    |    |          |     |
| 14 |       |      |     |    |    |          |     |
| 15 |       |      |     |    |    |          |     |
| 16 |       |      |     |    |    |          |     |
| 17 |       |      |     |    |    |          |     |
| 18 |       |      |     |    |    |          |     |
| 19 |       |      |     |    |    |          |     |
| 20 |       |      |     |    |    |          |     |
| 21 |       |      |     |    |    |          |     |
| 22 |       |      |     |    |    |          |     |
| 23 |       |      |     |    |    |          |     |
| 24 |       |      |     |    |    |          |     |
| 25 |       |      |     |    |    |          |     |
| 26 |       |      |     |    |    |          |     |
| 27 |       |      |     |    |    |          |     |
| 28 |       |      |     |    |    |          |     |
| 29 |       |      |     |    |    |          |     |
| 30 |       |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

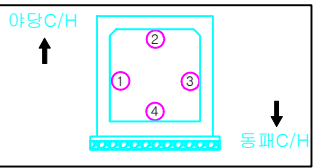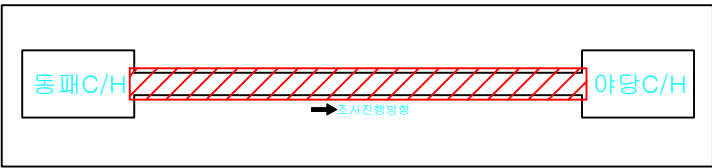

범  
례

|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 121                 |

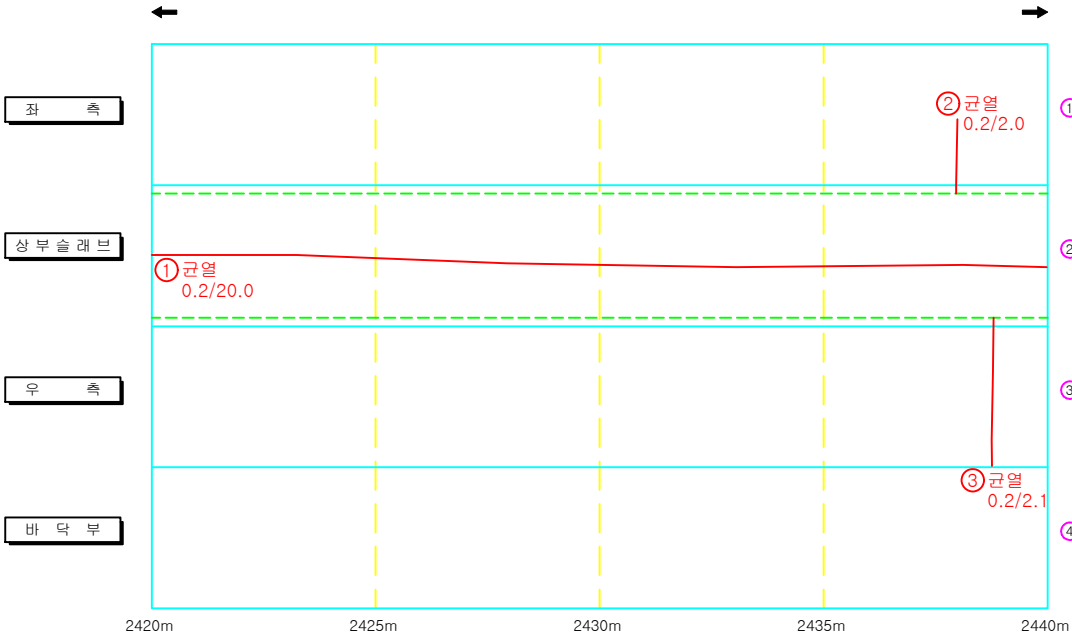

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m  | 2.10     |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H

야당C/H

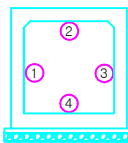


동패C/H

범  
례

|              |                 |         |        |                                    |
|--------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열    | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손    | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물질퇴적, 적지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 폐관  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 122                 |

손상 현황 표

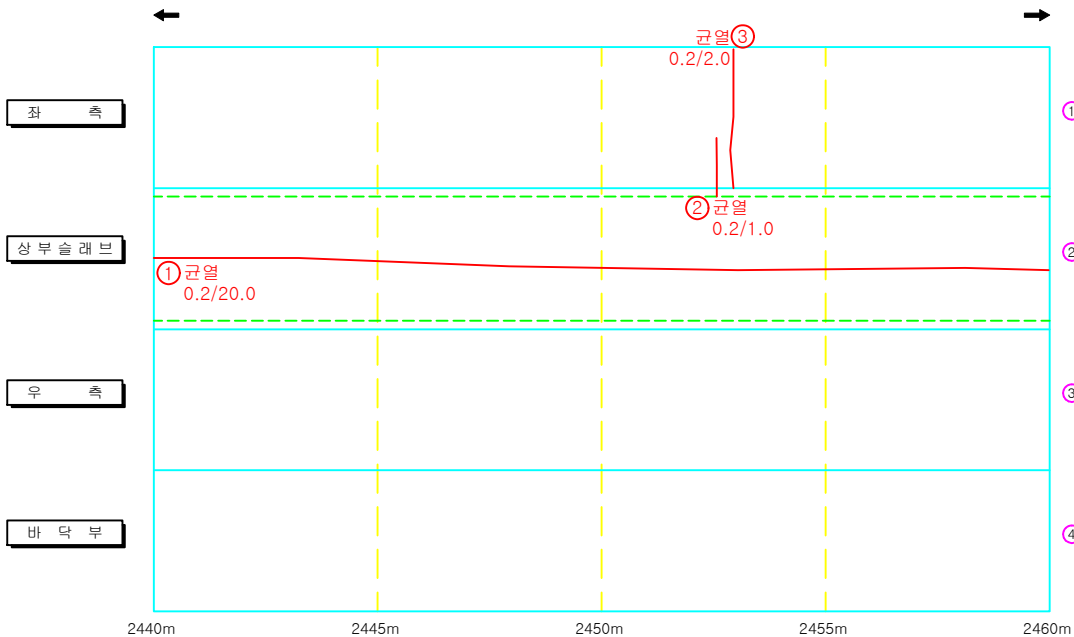

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 1.0  | 1  | m  | 1.00     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H


야당C/H

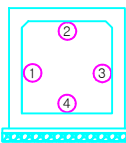

동패C/H

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 123                    |

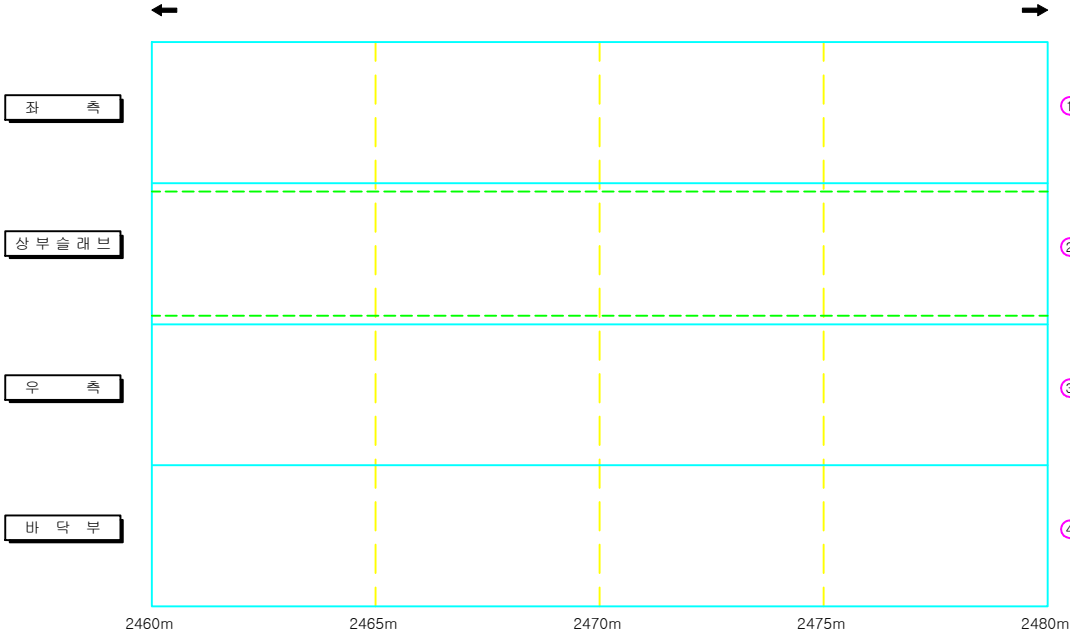

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

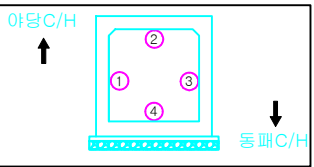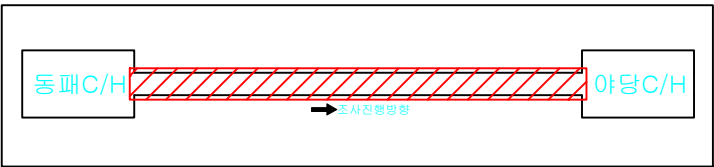

범  
례

|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW0.2 균열    | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 124                 |





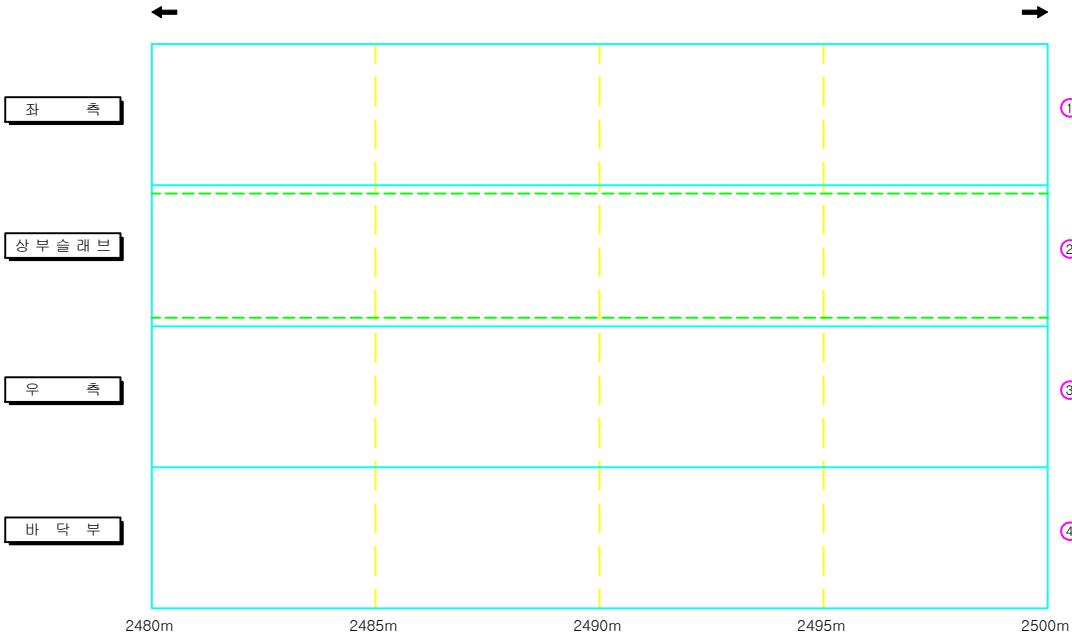

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

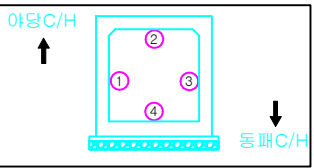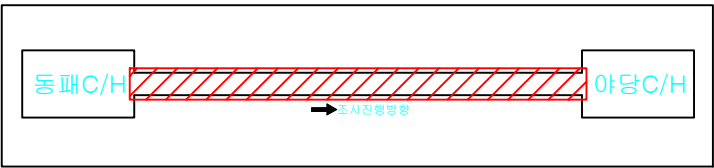

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 125                 |

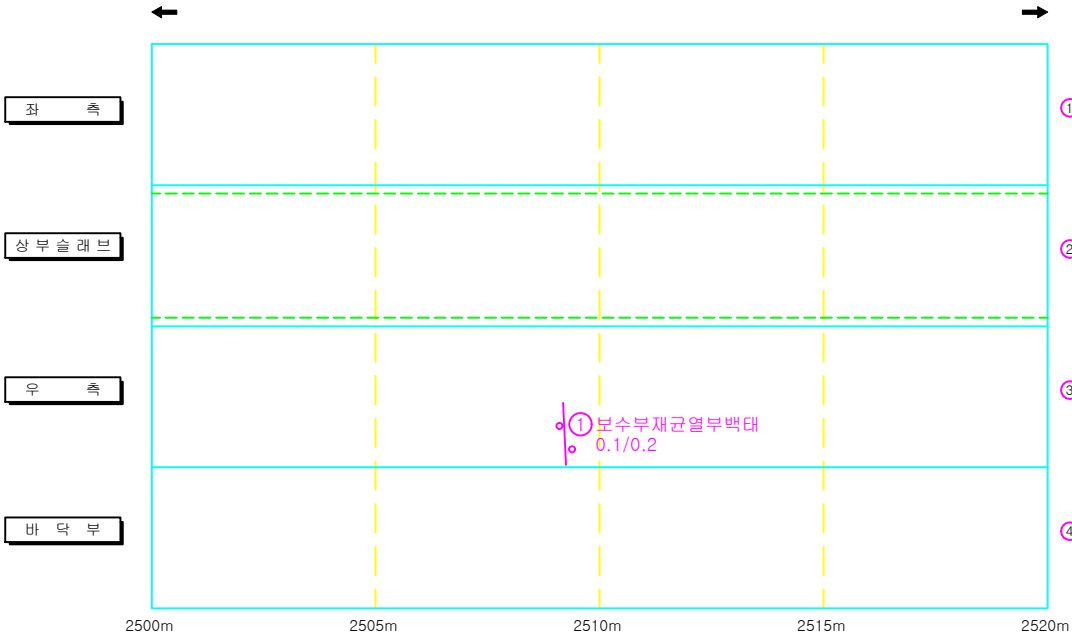

| 번호 | 손상내용      | 손상현황 |     |    | 단위<br>m | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-----------|------|-----|----|---------|----------|-----|
|    |           | 폭    | 길이  | 개소 |         |          |     |
| 1  | 보수부재균열부백태 | 0.1  | 0.2 | 1  | m       | 0.20     |     |
| 2  |           |      |     |    |         |          |     |
| 3  |           |      |     |    |         |          |     |
| 4  |           |      |     |    |         |          |     |
| 5  |           |      |     |    |         |          |     |
| 6  |           |      |     |    |         |          |     |
| 7  |           |      |     |    |         |          |     |
| 8  |           |      |     |    |         |          |     |
| 9  |           |      |     |    |         |          |     |
| 10 |           |      |     |    |         |          |     |
| 11 |           |      |     |    |         |          |     |
| 12 |           |      |     |    |         |          |     |
| 13 |           |      |     |    |         |          |     |
| 14 |           |      |     |    |         |          |     |
| 15 |           |      |     |    |         |          |     |
| 16 |           |      |     |    |         |          |     |
| 17 |           |      |     |    |         |          |     |
| 18 |           |      |     |    |         |          |     |
| 19 |           |      |     |    |         |          |     |
| 20 |           |      |     |    |         |          |     |
| 21 |           |      |     |    |         |          |     |
| 22 |           |      |     |    |         |          |     |
| 23 |           |      |     |    |         |          |     |
| 24 |           |      |     |    |         |          |     |
| 25 |           |      |     |    |         |          |     |
| 26 |           |      |     |    |         |          |     |
| 27 |           |      |     |    |         |          |     |
| 28 |           |      |     |    |         |          |     |
| 29 |           |      |     |    |         |          |     |
| 30 |           |      |     |    |         |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

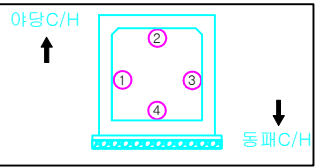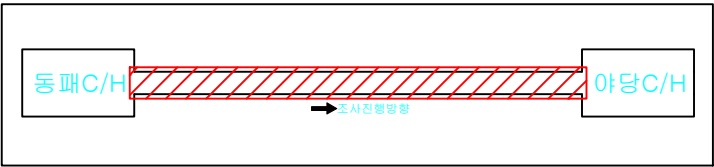

범  
례



|                 |                    |         |          |                                            |
|-----------------|--------------------|---------|----------|--------------------------------------------|
| CW 0.2 균열       | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활동역 |
| 박리, 박락<br>파손    | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                            |
| 이물침투적<br>적지물침투적 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                            |
| 사석이완<br>사석탈락    | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 126                      |

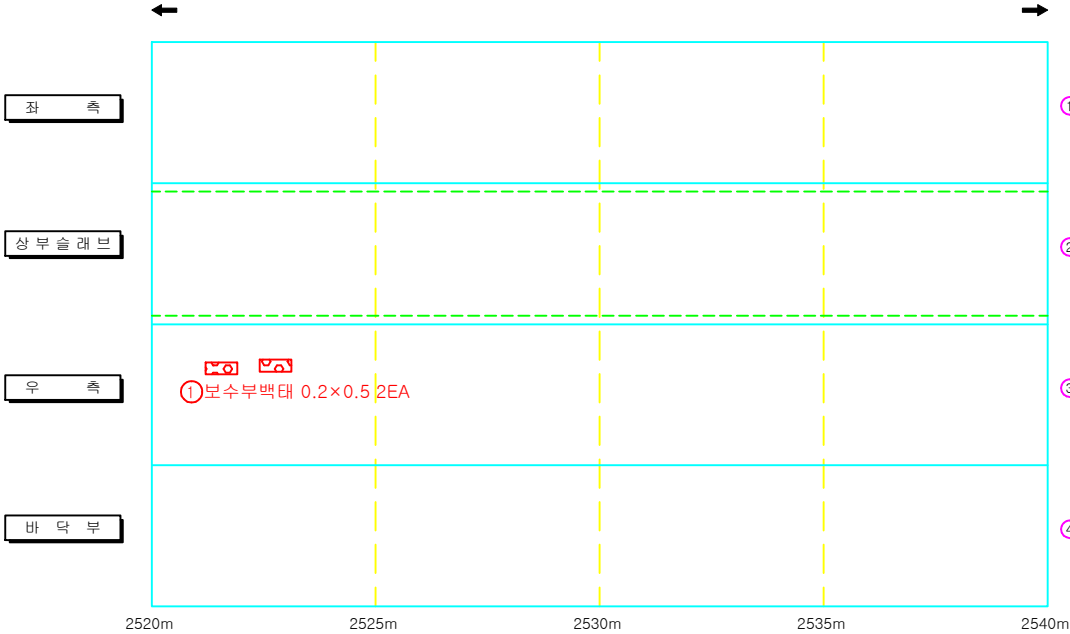

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 보수부백대 | 0.2  | 0.5 | 2  | m  | 0.20     |     |
| 2  |       |      |     |    |    |          |     |
| 3  |       |      |     |    |    |          |     |
| 4  |       |      |     |    |    |          |     |
| 5  |       |      |     |    |    |          |     |
| 6  |       |      |     |    |    |          |     |
| 7  |       |      |     |    |    |          |     |
| 8  |       |      |     |    |    |          |     |
| 9  |       |      |     |    |    |          |     |
| 10 |       |      |     |    |    |          |     |
| 11 |       |      |     |    |    |          |     |
| 12 |       |      |     |    |    |          |     |
| 13 |       |      |     |    |    |          |     |
| 14 |       |      |     |    |    |          |     |
| 15 |       |      |     |    |    |          |     |
| 16 |       |      |     |    |    |          |     |
| 17 |       |      |     |    |    |          |     |
| 18 |       |      |     |    |    |          |     |
| 19 |       |      |     |    |    |          |     |
| 20 |       |      |     |    |    |          |     |
| 21 |       |      |     |    |    |          |     |
| 22 |       |      |     |    |    |          |     |
| 23 |       |      |     |    |    |          |     |
| 24 |       |      |     |    |    |          |     |
| 25 |       |      |     |    |    |          |     |
| 26 |       |      |     |    |    |          |     |
| 27 |       |      |     |    |    |          |     |
| 28 |       |      |     |    |    |          |     |
| 29 |       |      |     |    |    |          |     |
| 30 |       |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 단위는 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

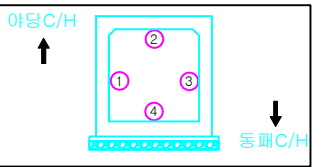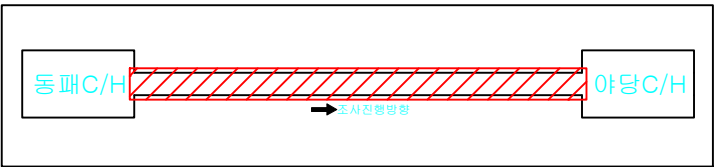

범  
례



|                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| CW 0.2                                                                                               | 균열                                                                                                       |  방상균열       |  재료분리     |  변형, 공동 | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면울 청밀안전점검 구역 |
|  박리, 박락<br>파손   |  시공이음분리,<br>층분리, 이격 |  누수,<br>습윤부 |  배대       | 동역사<br>케이아이엠(주)                                                                              |                                          |
|  이물침투적<br>적지물퇴적 |  철근노출               |  청식         |  배관<br>파관 | 경관일자<br>2023.06                                                                              |                                          |
|  사석이완<br>사석탈락   |  세굴                 |  강재부식       |  기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 127                                                                        |                                          |

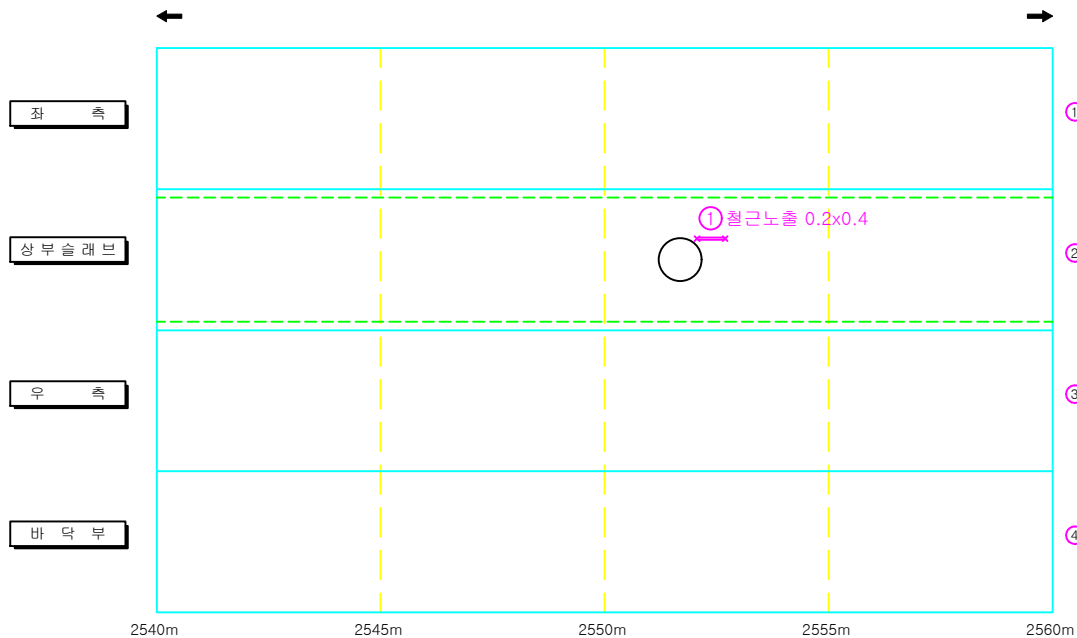

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 철근노출 | 0.2  | 0.4 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.08     |     |
| 2  |      |      |     |    |                |          |     |
| 3  |      |      |     |    |                |          |     |
| 4  |      |      |     |    |                |          |     |
| 5  |      |      |     |    |                |          |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

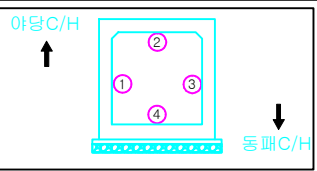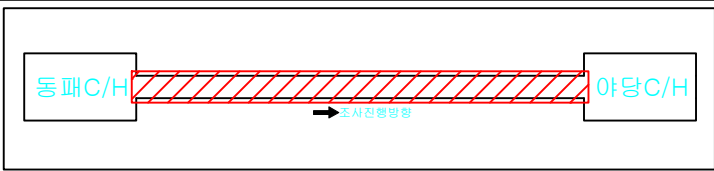

범  
례

|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 128                    |




상부슬래브


|   |   |
|---|---|
| 우 | 쥔 |
|---|---|

부속 바

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

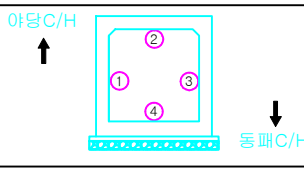



공  
례

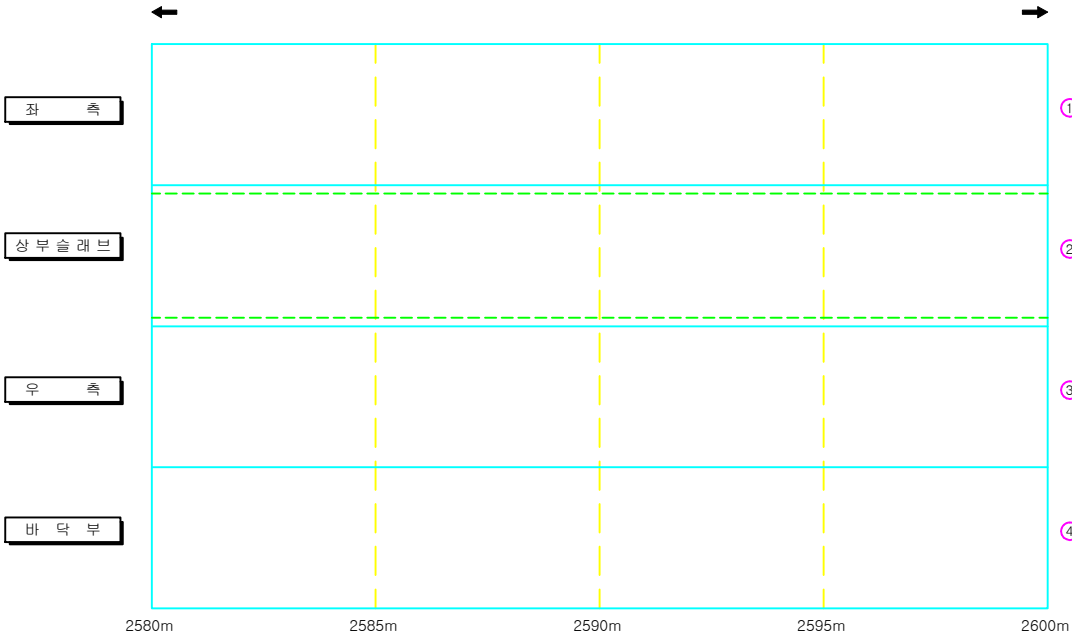

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

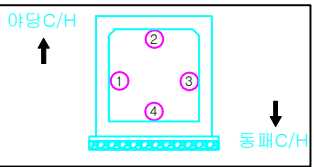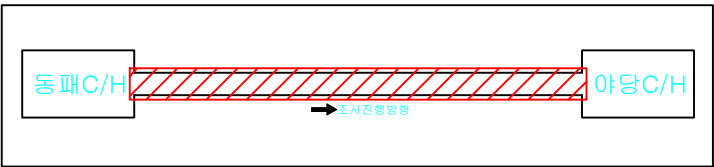

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 경관일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 130                 |

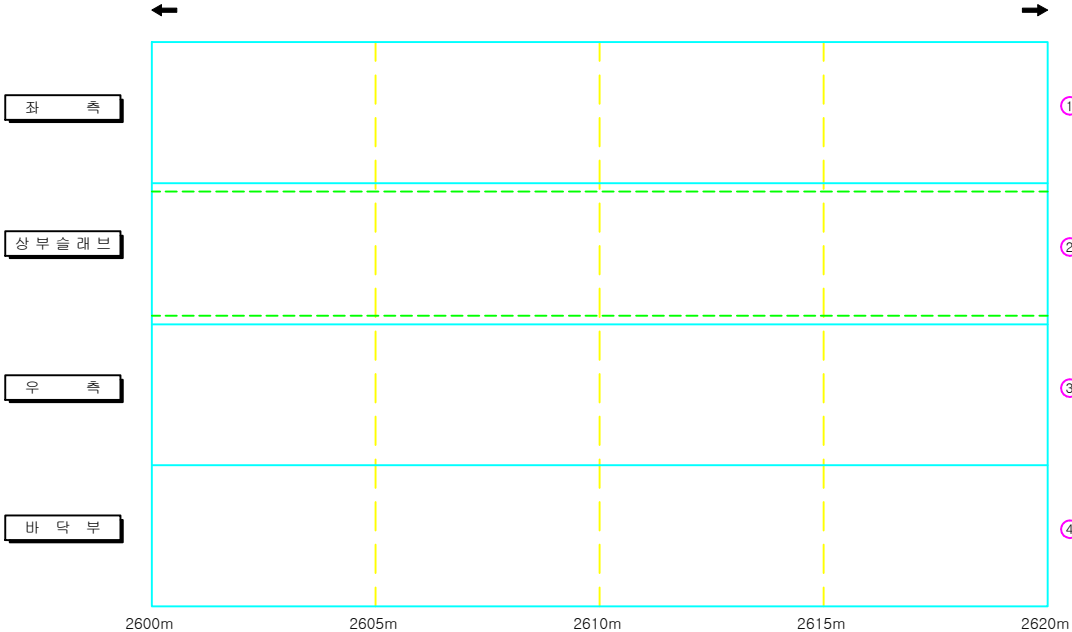

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

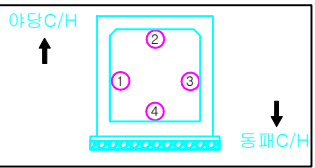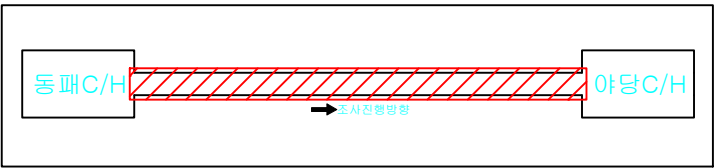

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 131                 |

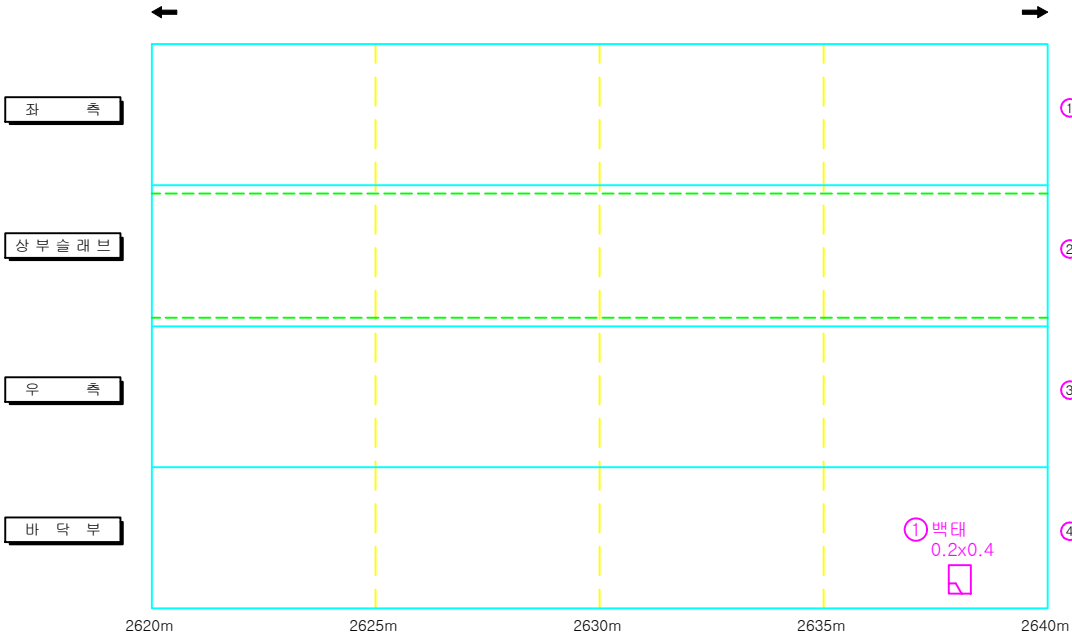

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 백태   | 0.2  | 0.4 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.08     |     |
| 2  |      |      |     |    |                |          |     |
| 3  |      |      |     |    |                |          |     |
| 4  |      |      |     |    |                |          |     |
| 5  |      |      |     |    |                |          |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

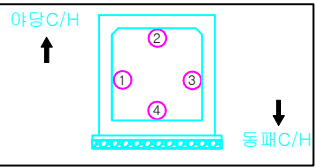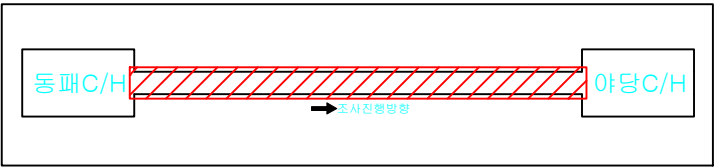

범  
례

|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적지물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 132                 |



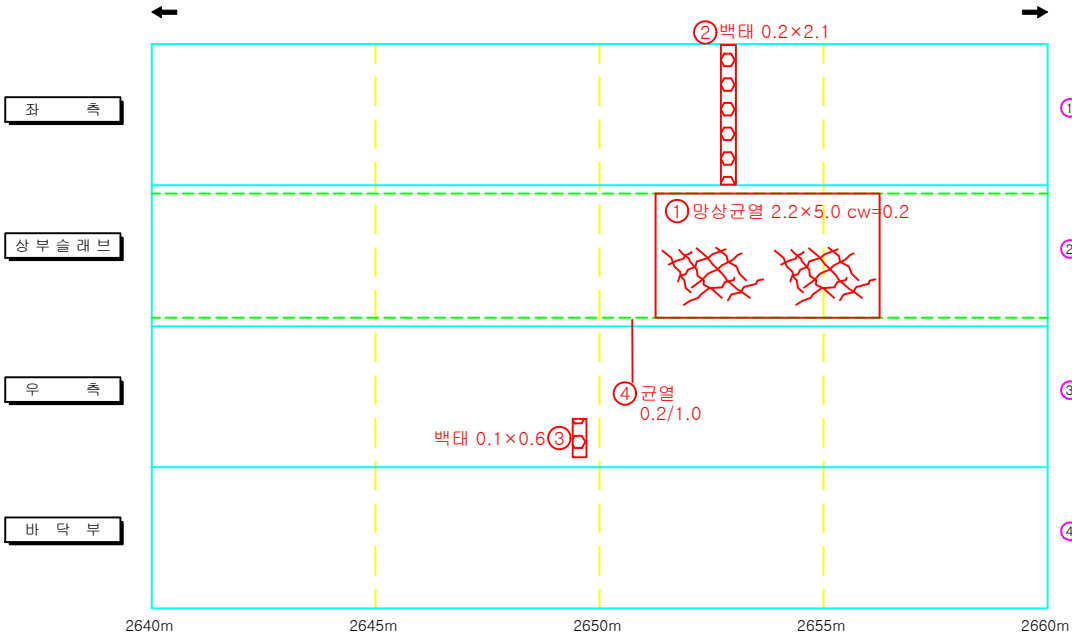

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>수량 | 비 고    |
|----|------|------|-----|----|----|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |        |
| 1  | 망상균열 | 2.2  | 5.0 | 1  | ㎡  | 11.00    | cw=0.2 |
| 2  | 백태   | 0.2  | 2.1 | 1  | ㎡  | 0.42     |        |
| 3  | 백태   | 0.1  | 0.6 | 1  | ㎡  | 0.06     |        |
| 4  | 균열   | 0.2  | 1.0 | 1  | m  | 1.00     |        |
| 5  |      |      |     |    |    |          |        |
| 6  |      |      |     |    |    |          |        |
| 7  |      |      |     |    |    |          |        |
| 8  |      |      |     |    |    |          |        |
| 9  |      |      |     |    |    |          |        |
| 10 |      |      |     |    |    |          |        |
| 11 |      |      |     |    |    |          |        |
| 12 |      |      |     |    |    |          |        |
| 13 |      |      |     |    |    |          |        |
| 14 |      |      |     |    |    |          |        |
| 15 |      |      |     |    |    |          |        |
| 16 |      |      |     |    |    |          |        |
| 17 |      |      |     |    |    |          |        |
| 18 |      |      |     |    |    |          |        |
| 19 |      |      |     |    |    |          |        |
| 20 |      |      |     |    |    |          |        |
| 21 |      |      |     |    |    |          |        |
| 22 |      |      |     |    |    |          |        |
| 23 |      |      |     |    |    |          |        |
| 24 |      |      |     |    |    |          |        |
| 25 |      |      |     |    |    |          |        |
| 26 |      |      |     |    |    |          |        |
| 27 |      |      |     |    |    |          |        |
| 28 |      |      |     |    |    |          |        |
| 29 |      |      |     |    |    |          |        |
| 30 |      |      |     |    |    |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H

야당C/H

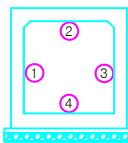


동패C/H

범  
례

|            |                 |         |        |
|------------|-----------------|---------|--------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공형 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     |
| 이물침투적착지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파손  |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     |



동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 구역  
동역사 케이아이엠(주)  
점검일자 2023.06  
망도번호 신김포-신파주 - 133

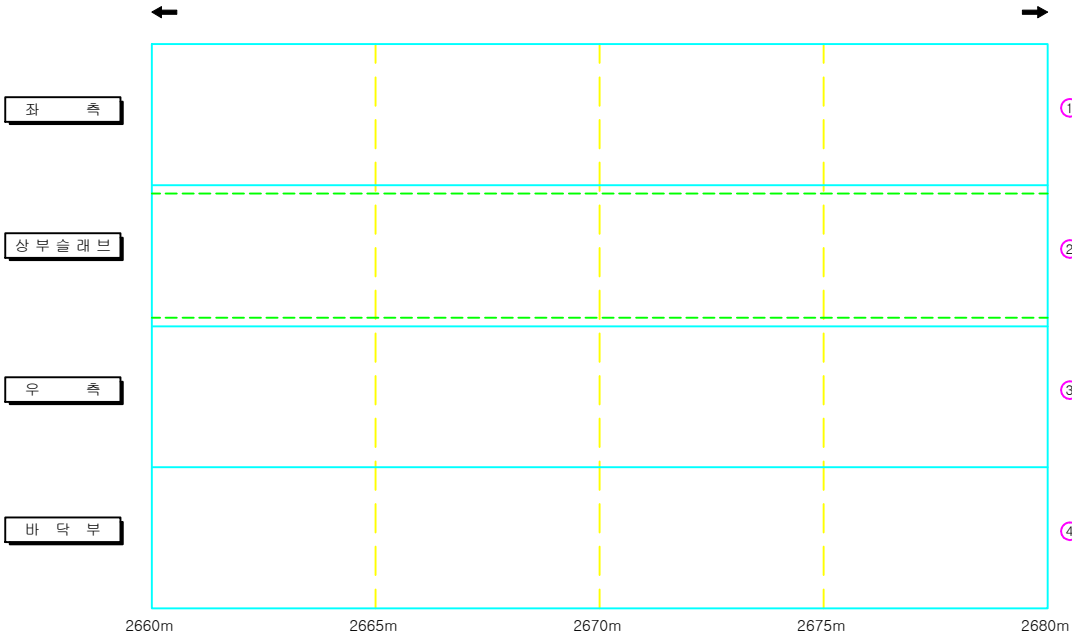

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

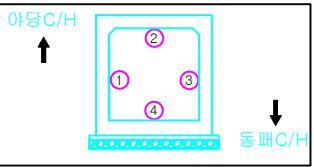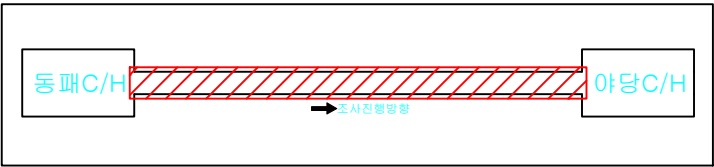

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파손  | 정경원 자 2023.06                      |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호 신김포-신파주 - 134                 |

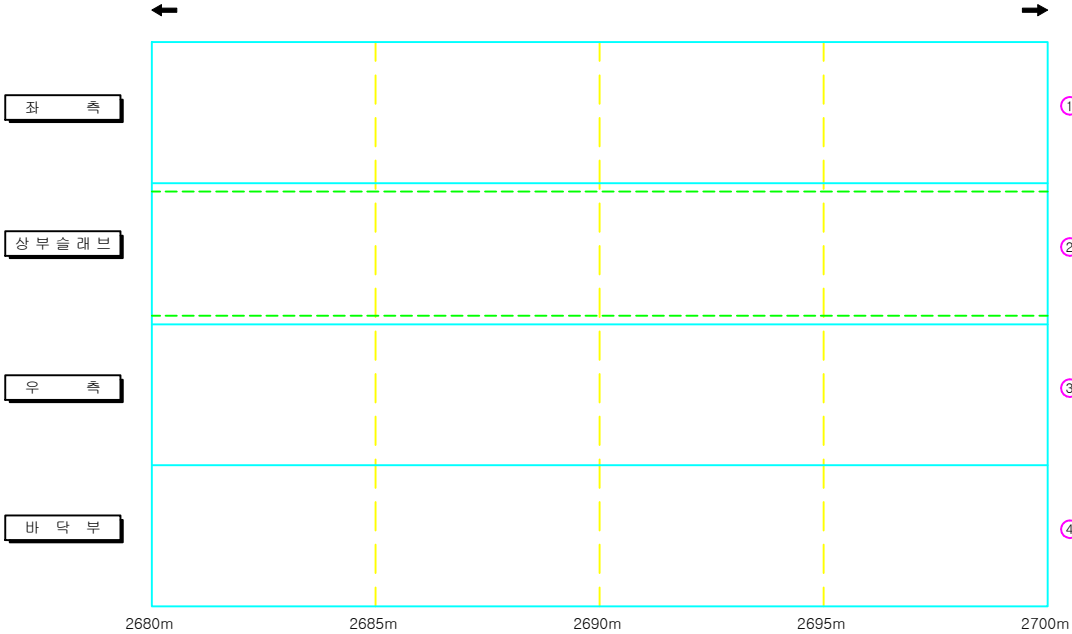

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

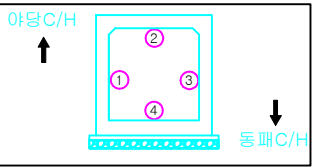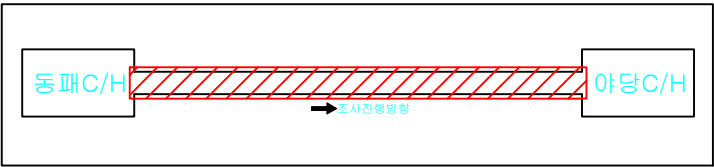

범  
례



|                |                    |         |          |                                           |
|----------------|--------------------|---------|----------|-------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면허 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 135                     |

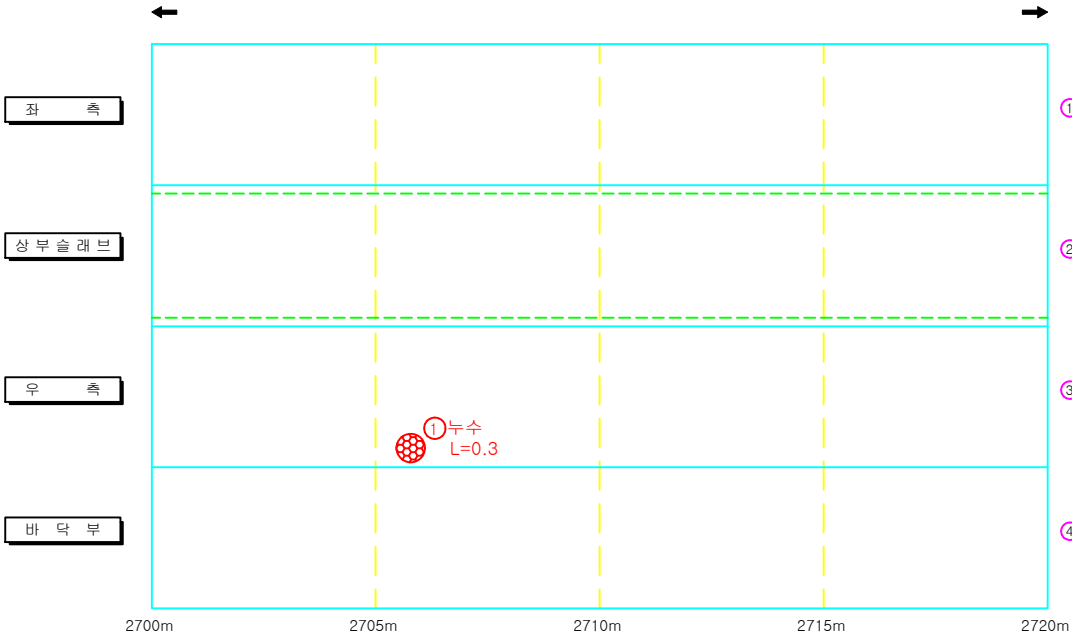

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 누수   |      | 0.3 | 1  | m  | 0.30     |     |
| 2  |      |      |     |    |    |          |     |
| 3  |      |      |     |    |    |          |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

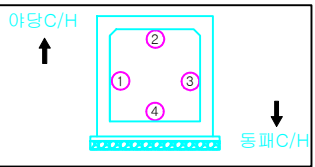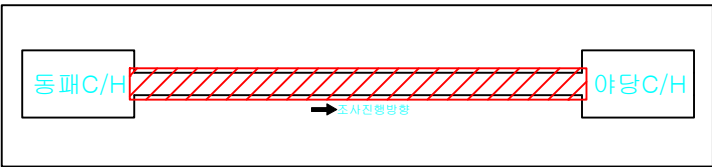

범  
례

|                |                   |            |          |                                           |
|----------------|-------------------|------------|----------|-------------------------------------------|
| CW(0.2) 균열     | 망상균열              | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리,이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물침투적<br>적치물퇴적 | 철근노출              | 청식         | 배관<br>폐관 | 정경원자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 136                     |

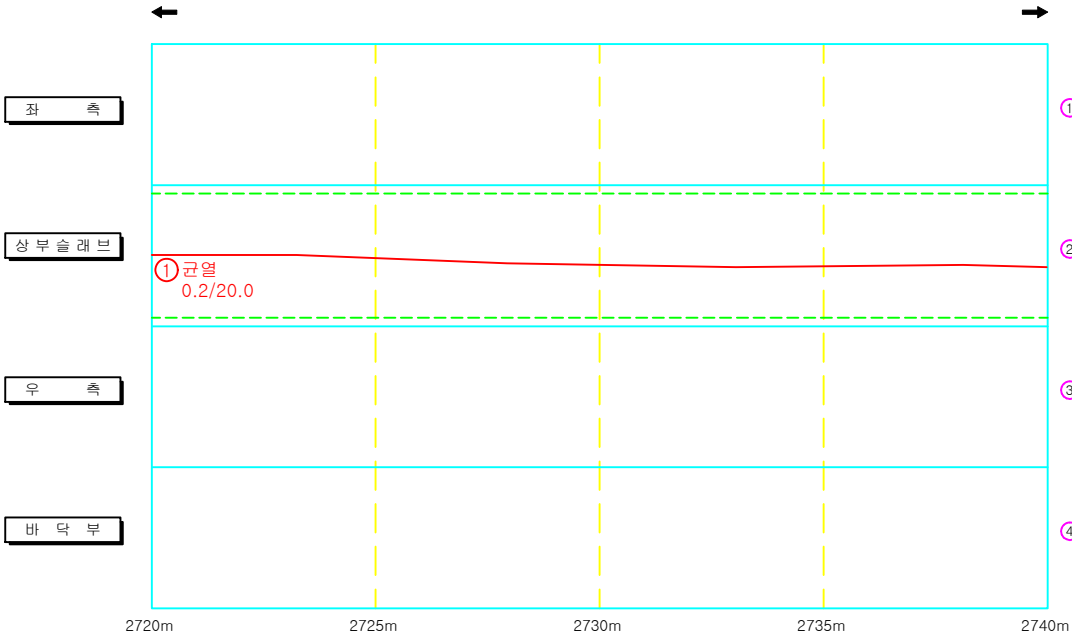

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  |      |      |      |    |    |          |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H

야당C/H

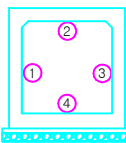


동패C/H

범  
례

|                |                    |         |          |                                          |
|----------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물퇴적 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 137                    |


손상현황표

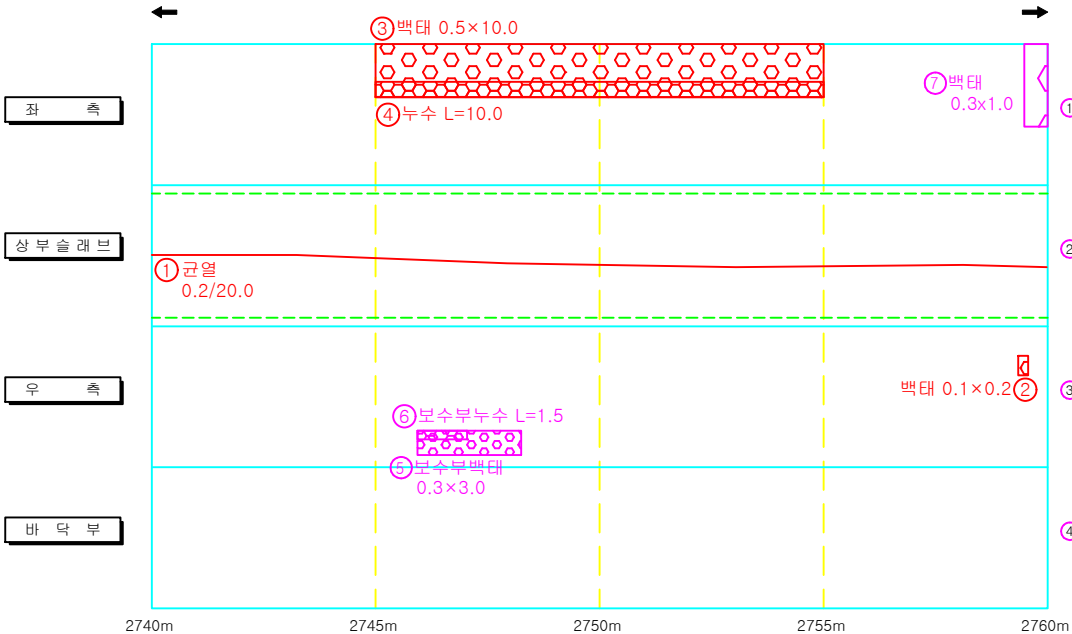

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|------|----|----------------|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열    | 0.2  | 20.0 | 1  | m              | 20.00    |     |
| 2  | 백태    | 0.1  | 0.2  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.02     |     |
| 3  | 백태    | 0.5  | 10.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 5.00     |     |
| 4  | 누수    |      | 10.0 | 1  | m              | 10.00    |     |
| 5  | 보수부백태 | 0.3  | 3.0  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.90     |     |
| 6  | 보수부누수 |      | 1.5  | 1  | m              | 1.50     |     |
| 7  | 백태    | 0.3  | 1.0  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.30     |     |
| 8  |       |      |      |    |                |          |     |
| 9  |       |      |      |    |                |          |     |
| 10 |       |      |      |    |                |          |     |
| 11 |       |      |      |    |                |          |     |
| 12 |       |      |      |    |                |          |     |
| 13 |       |      |      |    |                |          |     |
| 14 |       |      |      |    |                |          |     |
| 15 |       |      |      |    |                |          |     |
| 16 |       |      |      |    |                |          |     |
| 17 |       |      |      |    |                |          |     |
| 18 |       |      |      |    |                |          |     |
| 19 |       |      |      |    |                |          |     |
| 20 |       |      |      |    |                |          |     |
| 21 |       |      |      |    |                |          |     |
| 22 |       |      |      |    |                |          |     |
| 23 |       |      |      |    |                |          |     |
| 24 |       |      |      |    |                |          |     |
| 25 |       |      |      |    |                |          |     |
| 26 |       |      |      |    |                |          |     |
| 27 |       |      |      |    |                |          |     |
| 28 |       |      |      |    |                |          |     |
| 29 |       |      |      |    |                |          |     |
| 30 |       |      |      |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

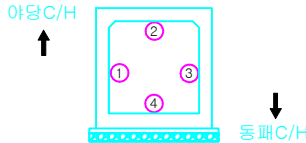

범  
례



|                 |                   |            |          |                                          |
|-----------------|-------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW(0.2) 균열      | 망상균열              | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검구역 |
| 박리, 박락<br>파손    | 시공이음분리,<br>층분리,이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투적 | 철근노출              | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락    | 세굴                | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 138                    |

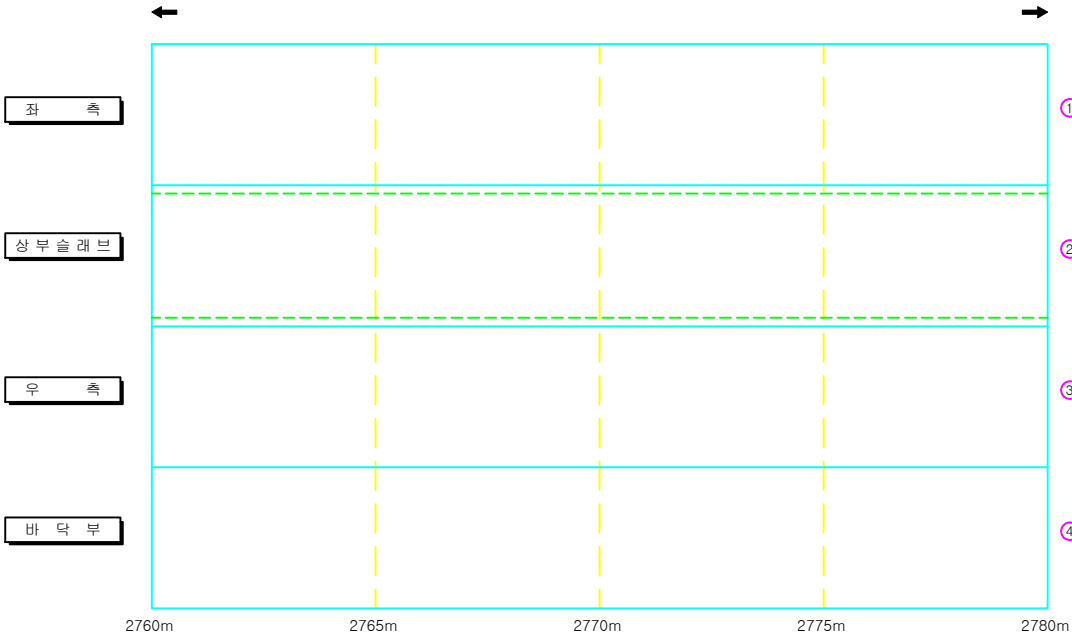

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

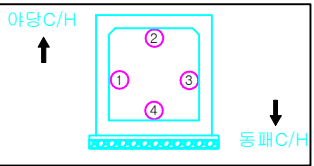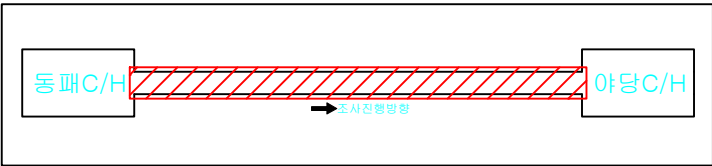

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활용 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 139                    |

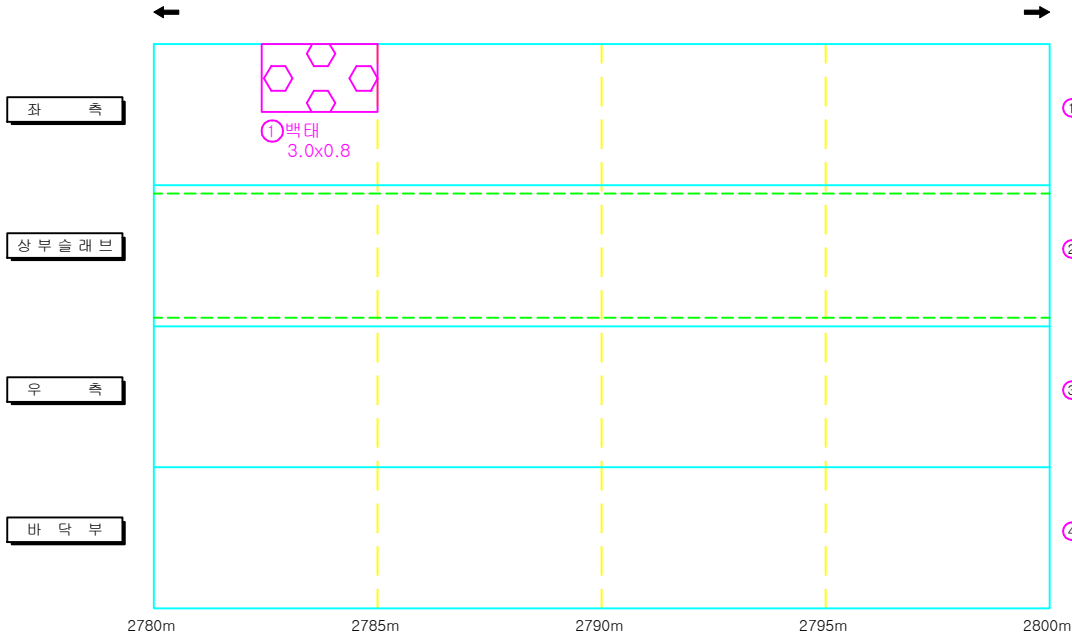

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 백태   | 3.0  | 0.8 | 1  | m <sup>2</sup> | 2.40     |     |
| 2  |      |      |     |    |                |          |     |
| 3  |      |      |     |    |                |          |     |
| 4  |      |      |     |    |                |          |     |
| 5  |      |      |     |    |                |          |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 군열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

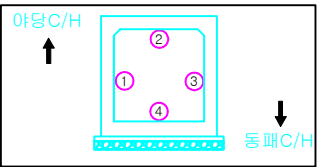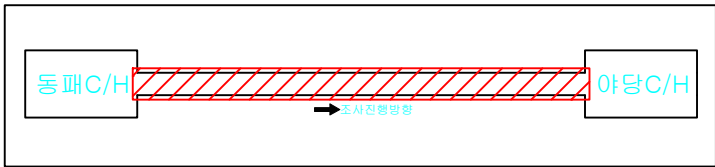

범  
례

|                |                   |            |          |                                          |
|----------------|-------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW0.2 균열       | 망상균열              | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활용 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리,이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물질퇴적<br>적지물퇴적 | 철근노출              | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 140                    |





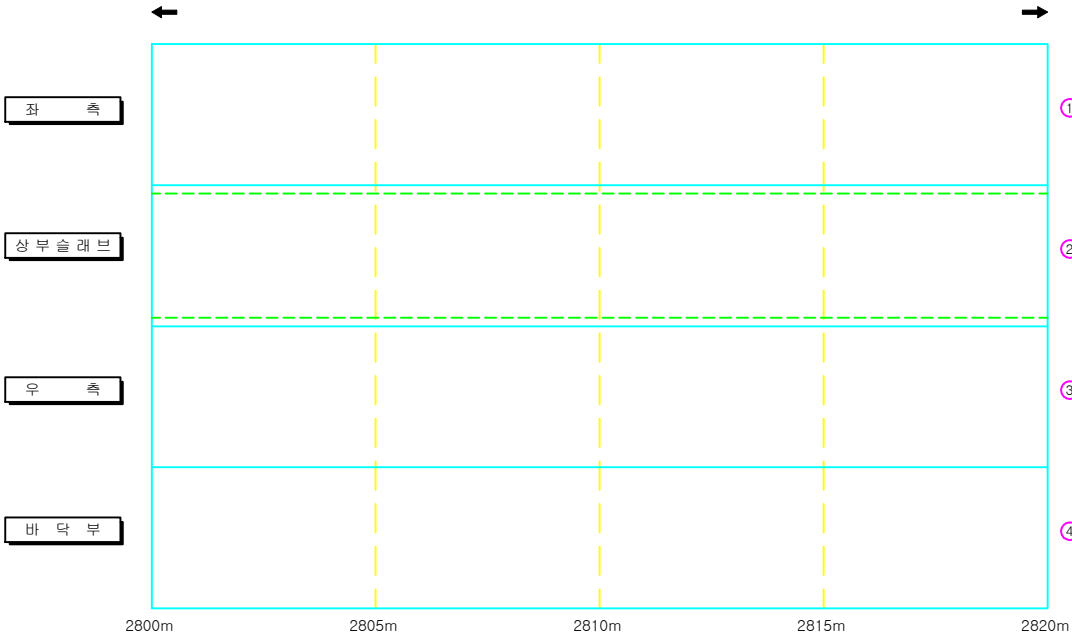

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

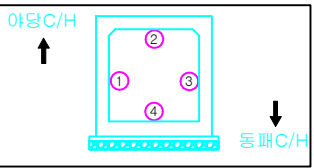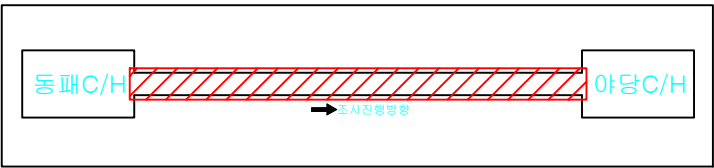

범  
례



|                |                    |         |          |                                           |
|----------------|--------------------|---------|----------|-------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면허 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 141                     |

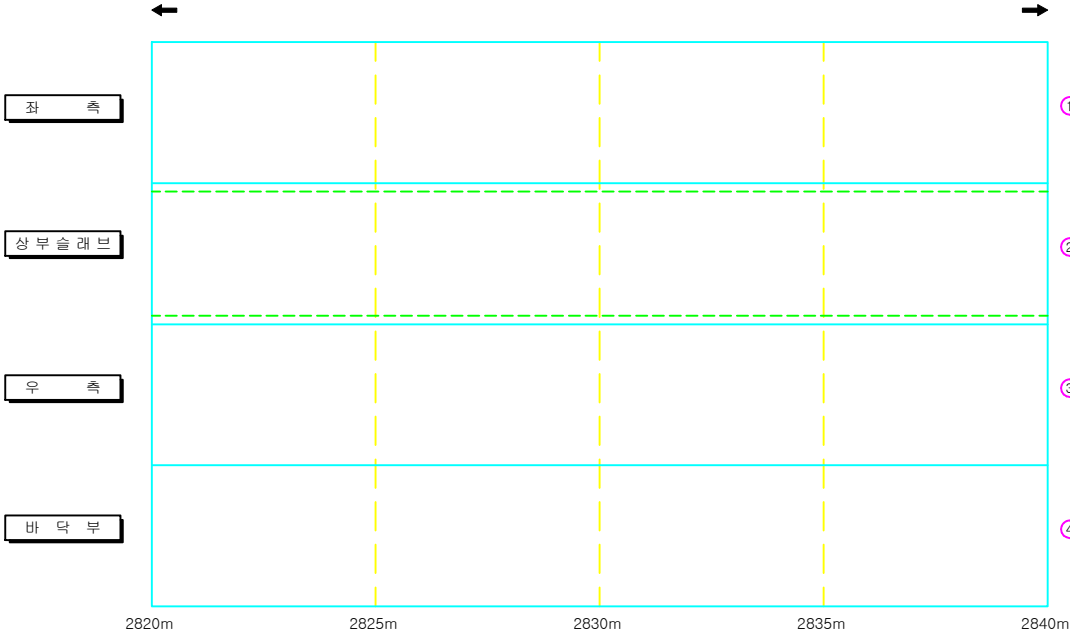

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

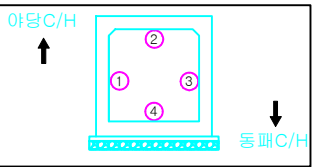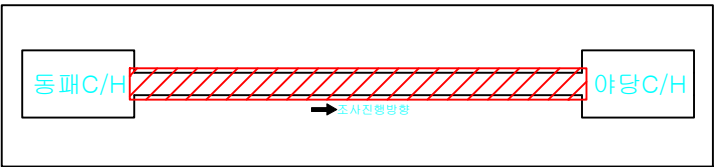

범  
례


|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW0.2 균열       | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 142                    |

좌 측

상 부 슬 래 브

우 측



바 닥 부

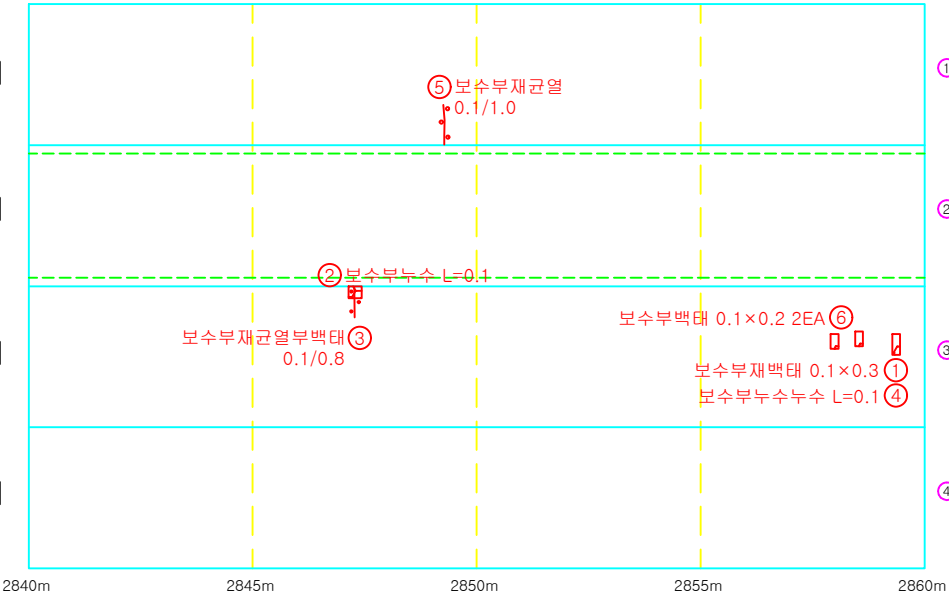

| 번호 | 손상내용   | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|--------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |        | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 보수부벽태  | 0.1  | 0.3 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.03     |     |
| 2  | 누수     |      | 0.1 | 1  | m              | 0.10     |     |
| 3  | 균열부벽태  | 0.1  | 0.8 | 1  | m              | 0.80     |     |
| 4  | 보수부누수  |      | 0.1 | 1  | m              | 0.10     |     |
| 5  | 보수부재균열 | 0.1  | 1.0 | 1  | m              | 1.00     |     |
| 6  | 보수부벽태  | 0.1  | 0.2 | 2  | m <sup>2</sup> | 0.04     |     |
| 7  |        |      |     |    |                |          |     |
| 8  |        |      |     |    |                |          |     |
| 9  |        |      |     |    |                |          |     |
| 10 |        |      |     |    |                |          |     |
| 11 |        |      |     |    |                |          |     |
| 12 |        |      |     |    |                |          |     |
| 13 |        |      |     |    |                |          |     |
| 14 |        |      |     |    |                |          |     |
| 15 |        |      |     |    |                |          |     |
| 16 |        |      |     |    |                |          |     |
| 17 |        |      |     |    |                |          |     |
| 18 |        |      |     |    |                |          |     |
| 19 |        |      |     |    |                |          |     |
| 20 |        |      |     |    |                |          |     |
| 21 |        |      |     |    |                |          |     |
| 22 |        |      |     |    |                |          |     |
| 23 |        |      |     |    |                |          |     |
| 24 |        |      |     |    |                |          |     |
| 25 |        |      |     |    |                |          |     |
| 26 |        |      |     |    |                |          |     |
| 27 |        |      |     |    |                |          |     |
| 28 |        |      |     |    |                |          |     |
| 29 |        |      |     |    |                |          |     |
| 30 |        |      |     |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

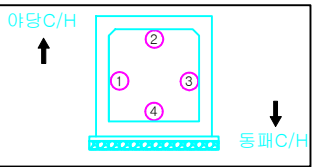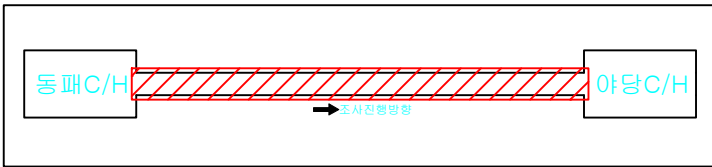

범  
례



|                 |                    |            |          |                                          |
|-----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열       | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활용 |
| 박리, 박락<br>파손    | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락    | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 143                    |

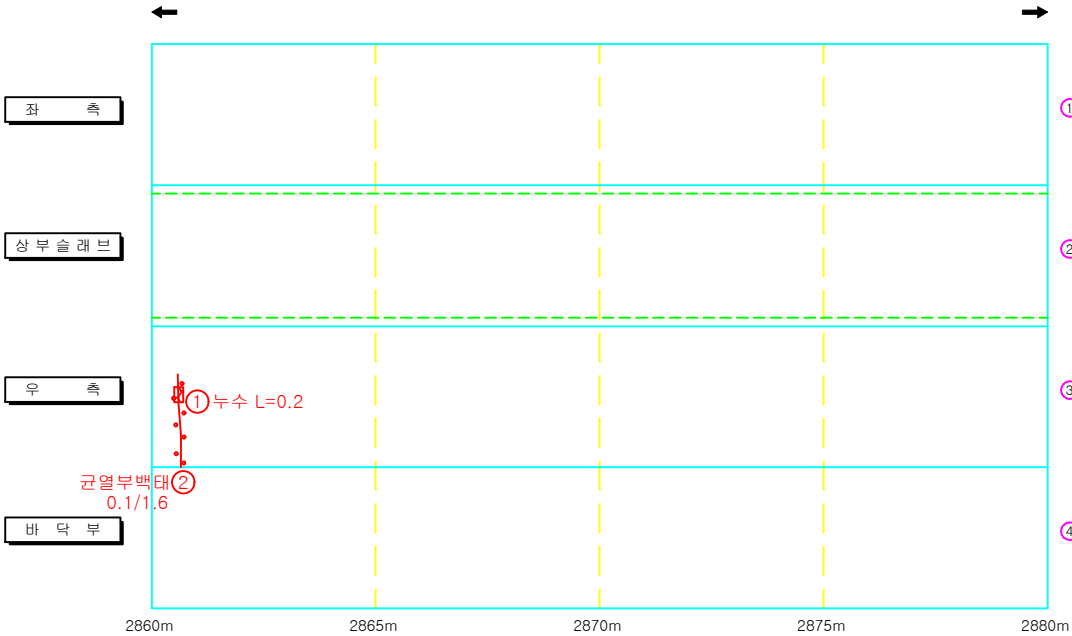

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 누수    |      | 0.2 | 1  | m  | 0.20     |     |
| 2  | 균열부백태 | 0.1  | 1.6 | 1  | m  | 1.60     |     |
| 3  |       |      |     |    |    |          |     |
| 4  |       |      |     |    |    |          |     |
| 5  |       |      |     |    |    |          |     |
| 6  |       |      |     |    |    |          |     |
| 7  |       |      |     |    |    |          |     |
| 8  |       |      |     |    |    |          |     |
| 9  |       |      |     |    |    |          |     |
| 10 |       |      |     |    |    |          |     |
| 11 |       |      |     |    |    |          |     |
| 12 |       |      |     |    |    |          |     |
| 13 |       |      |     |    |    |          |     |
| 14 |       |      |     |    |    |          |     |
| 15 |       |      |     |    |    |          |     |
| 16 |       |      |     |    |    |          |     |
| 17 |       |      |     |    |    |          |     |
| 18 |       |      |     |    |    |          |     |
| 19 |       |      |     |    |    |          |     |
| 20 |       |      |     |    |    |          |     |
| 21 |       |      |     |    |    |          |     |
| 22 |       |      |     |    |    |          |     |
| 23 |       |      |     |    |    |          |     |
| 24 |       |      |     |    |    |          |     |
| 25 |       |      |     |    |    |          |     |
| 26 |       |      |     |    |    |          |     |
| 27 |       |      |     |    |    |          |     |
| 28 |       |      |     |    |    |          |     |
| 29 |       |      |     |    |    |          |     |
| 30 |       |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

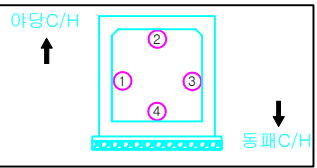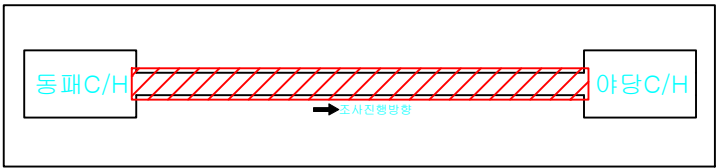

범  
례

|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW(0.2) 균열 | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배대     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 폐관  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호 신김포-신파주 - 144                 |

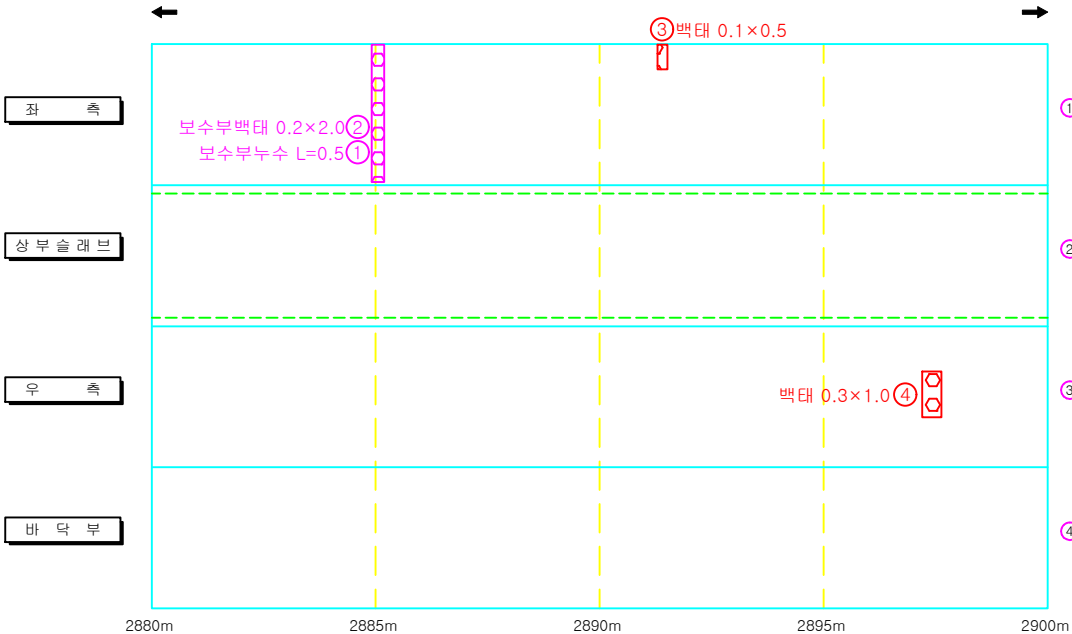


| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 보수부누수 |      | 0.5 | 1  | m              | 0.50     |     |
| 2  | 보수부백태 | 0.2  | 2.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.40     |     |
| 3  | 백태    | 0.1  | 0.5 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.05     |     |
| 4  | 백태    | 0.3  | 1.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.30     |     |
| 5  |       |      |     |    |                |          |     |
| 6  |       |      |     |    |                |          |     |
| 7  |       |      |     |    |                |          |     |
| 8  |       |      |     |    |                |          |     |
| 9  |       |      |     |    |                |          |     |
| 10 |       |      |     |    |                |          |     |
| 11 |       |      |     |    |                |          |     |
| 12 |       |      |     |    |                |          |     |
| 13 |       |      |     |    |                |          |     |
| 14 |       |      |     |    |                |          |     |
| 15 |       |      |     |    |                |          |     |
| 16 |       |      |     |    |                |          |     |
| 17 |       |      |     |    |                |          |     |
| 18 |       |      |     |    |                |          |     |
| 19 |       |      |     |    |                |          |     |
| 20 |       |      |     |    |                |          |     |
| 21 |       |      |     |    |                |          |     |
| 22 |       |      |     |    |                |          |     |
| 23 |       |      |     |    |                |          |     |
| 24 |       |      |     |    |                |          |     |
| 25 |       |      |     |    |                |          |     |
| 26 |       |      |     |    |                |          |     |
| 27 |       |      |     |    |                |          |     |
| 28 |       |      |     |    |                |          |     |
| 29 |       |      |     |    |                |          |     |
| 30 |       |      |     |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN




야당C/H

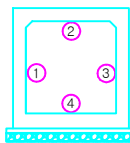

동패C/H

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW(0.2) 균열 | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공형 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파손  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 145                 |

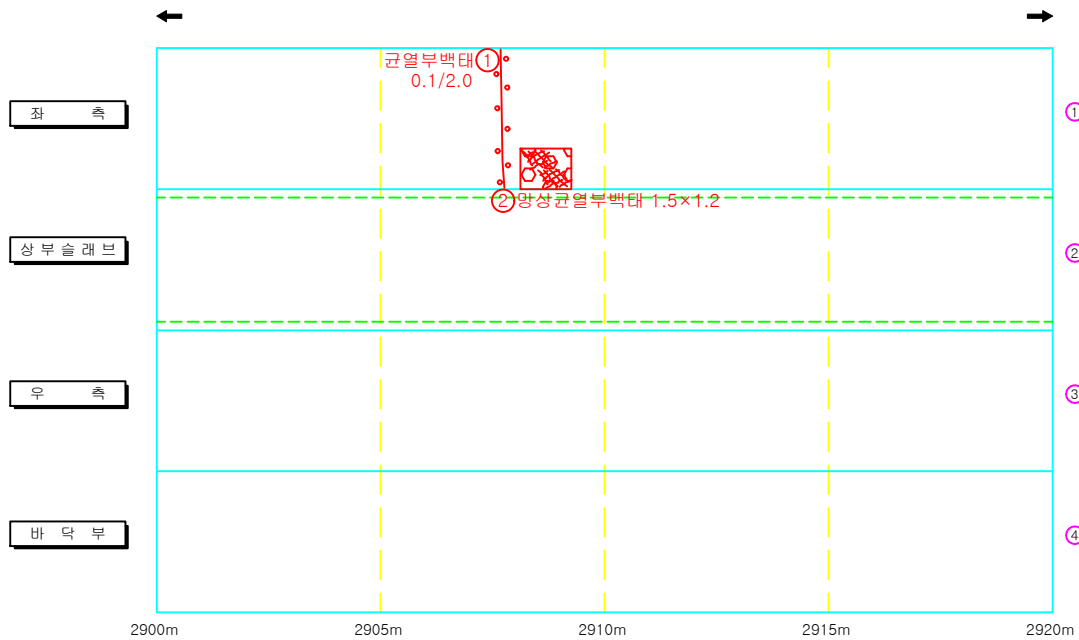

| 번호 | 손상내용    | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|---------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |         | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열부백태   | 0.1  | 2.0 | 1  | m              | 2.00     |     |
| 2  | 망상균열부백태 | 1.5  | 1.2 | 1  | m <sup>2</sup> | 1.80     |     |
| 3  |         |      |     |    |                |          |     |
| 4  |         |      |     |    |                |          |     |
| 5  |         |      |     |    |                |          |     |
| 6  |         |      |     |    |                |          |     |
| 7  |         |      |     |    |                |          |     |
| 8  |         |      |     |    |                |          |     |
| 9  |         |      |     |    |                |          |     |
| 10 |         |      |     |    |                |          |     |
| 11 |         |      |     |    |                |          |     |
| 12 |         |      |     |    |                |          |     |
| 13 |         |      |     |    |                |          |     |
| 14 |         |      |     |    |                |          |     |
| 15 |         |      |     |    |                |          |     |
| 16 |         |      |     |    |                |          |     |
| 17 |         |      |     |    |                |          |     |
| 18 |         |      |     |    |                |          |     |
| 19 |         |      |     |    |                |          |     |
| 20 |         |      |     |    |                |          |     |
| 21 |         |      |     |    |                |          |     |
| 22 |         |      |     |    |                |          |     |
| 23 |         |      |     |    |                |          |     |
| 24 |         |      |     |    |                |          |     |
| 25 |         |      |     |    |                |          |     |
| 26 |         |      |     |    |                |          |     |
| 27 |         |      |     |    |                |          |     |
| 28 |         |      |     |    |                |          |     |
| 29 |         |      |     |    |                |          |     |
| 30 |         |      |     |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

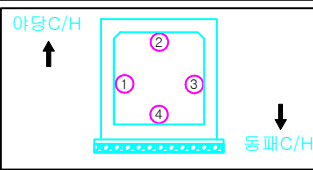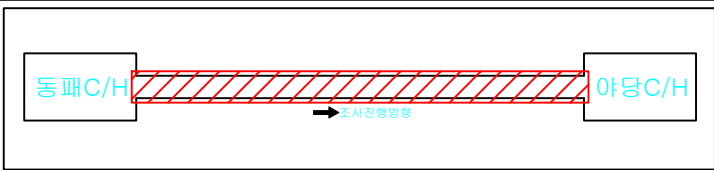

범  
례



|              |                 |         |        |                                    |
|--------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열    | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 철밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락 파손    | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적지물침투적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락    | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 146                 |

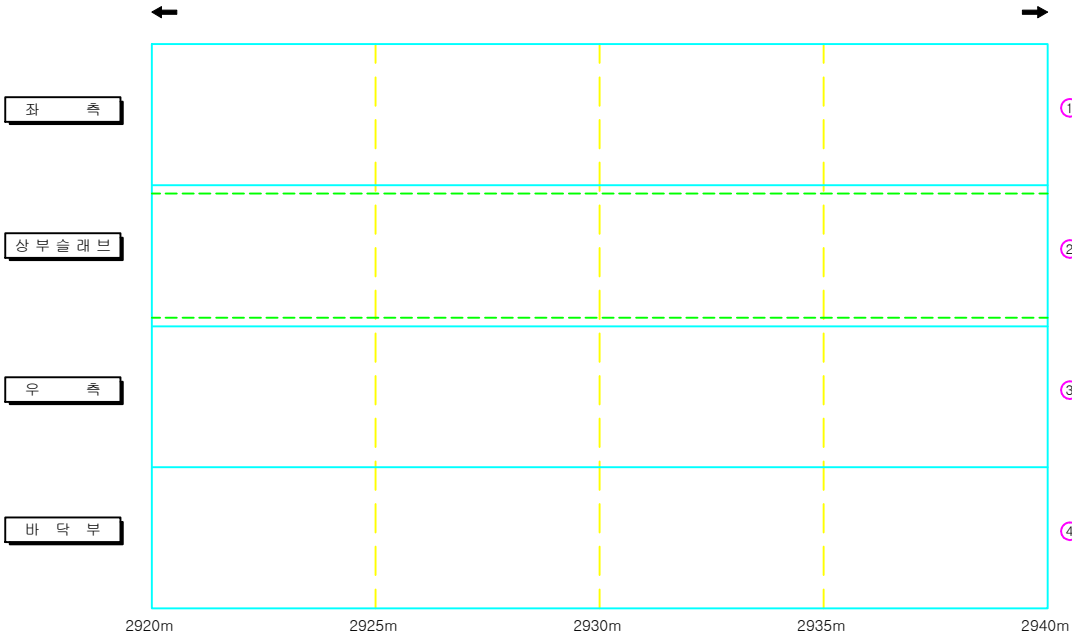

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

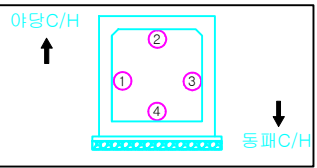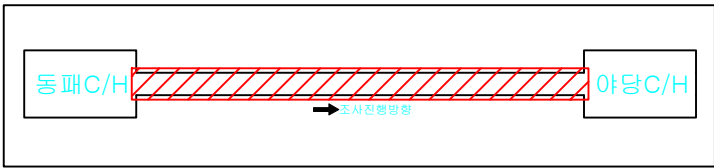

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 폐관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 147                 |

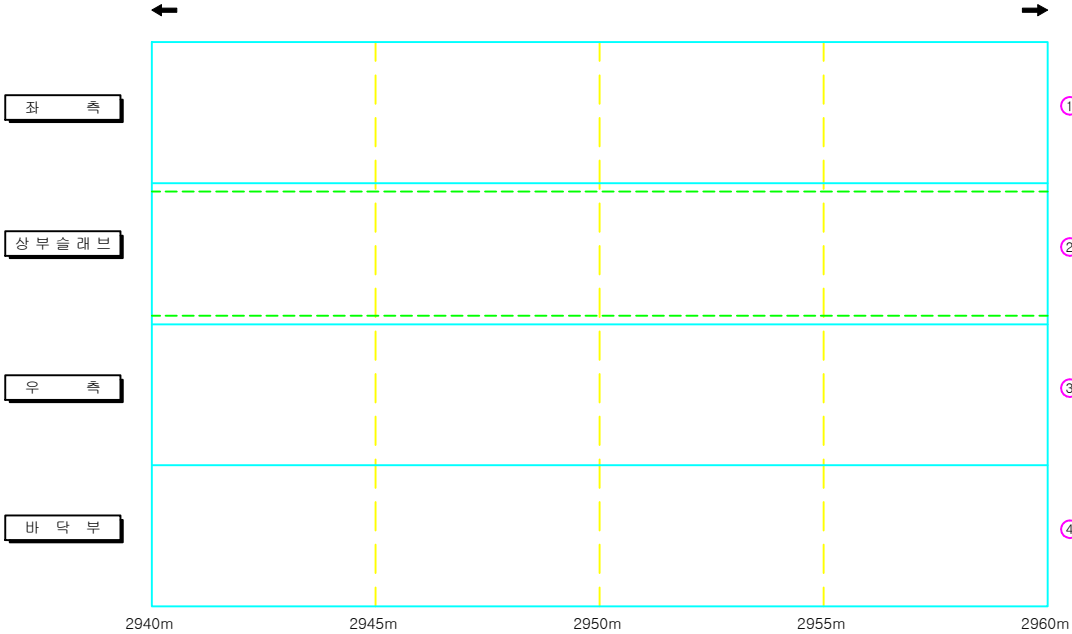

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

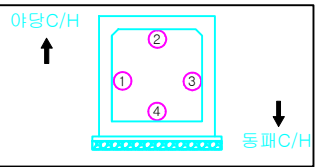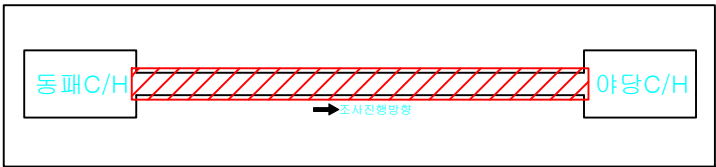

범  
례

|                |                    |         |          |                                           |
|----------------|--------------------|---------|----------|-------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 148                     |





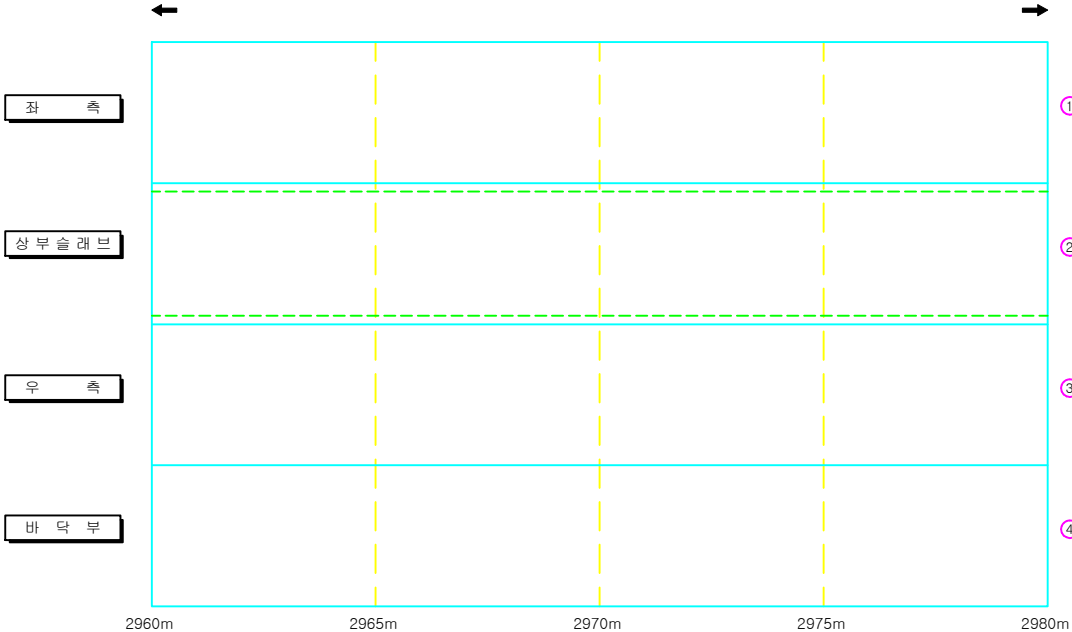

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

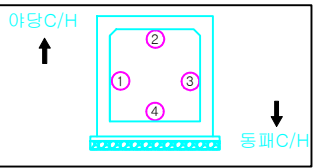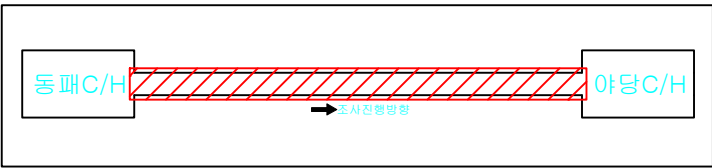

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 폐관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 149                 |

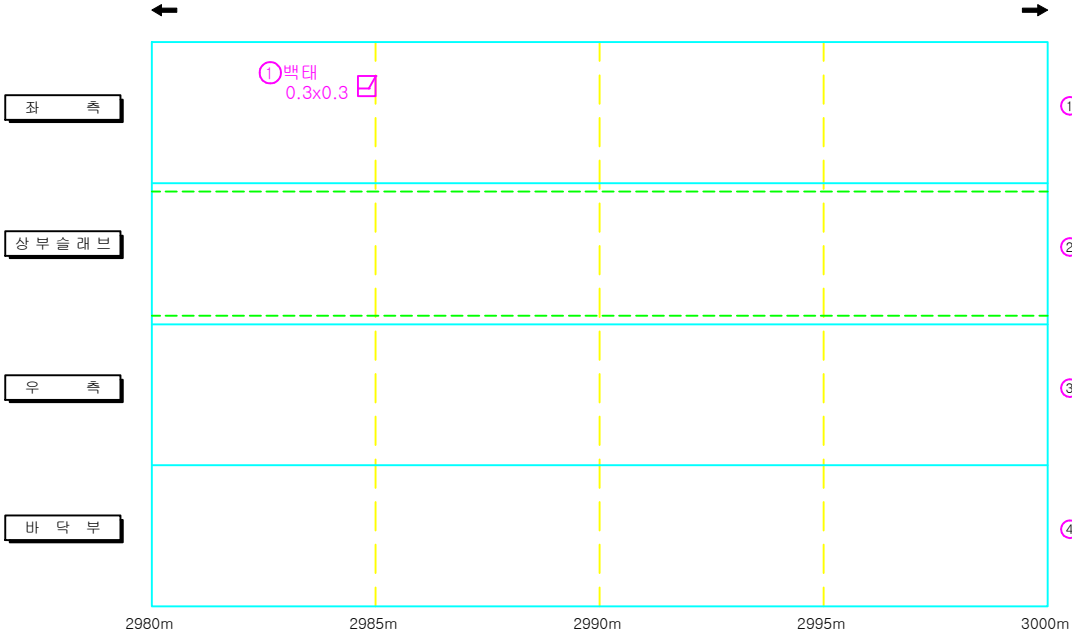

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 백태   | 0.3  | 0.3 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.09     |     |
| 2  |      |      |     |    |                |          |     |
| 3  |      |      |     |    |                |          |     |
| 4  |      |      |     |    |                |          |     |
| 5  |      |      |     |    |                |          |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

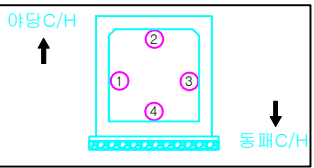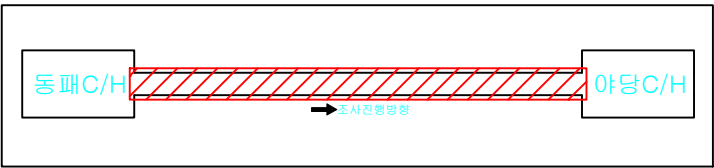

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 150                    |

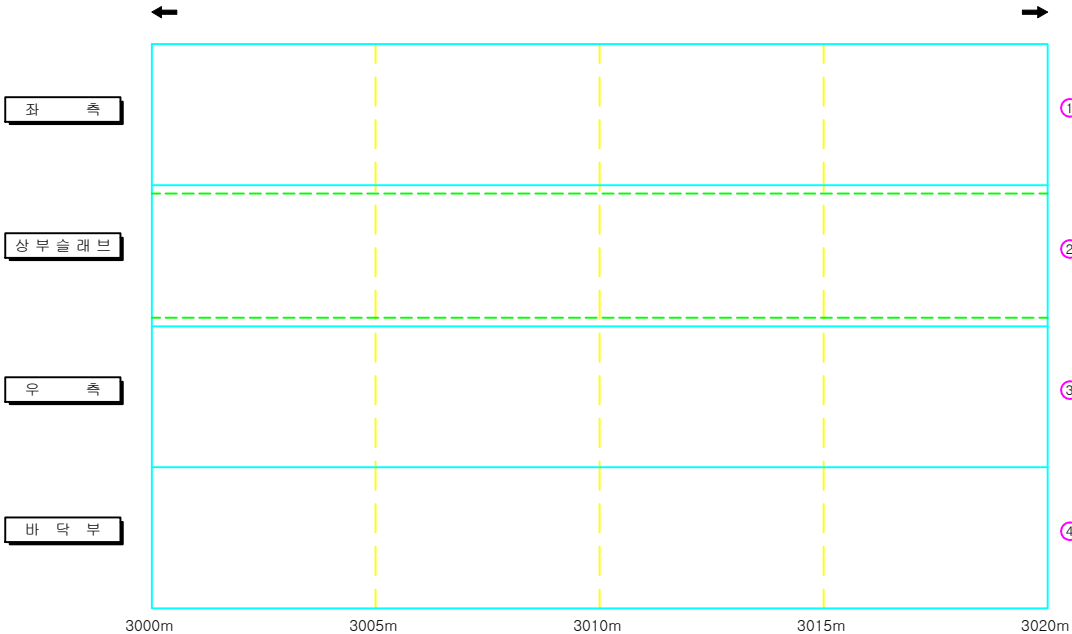

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

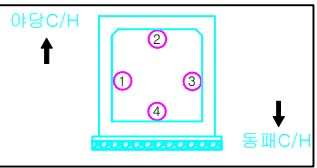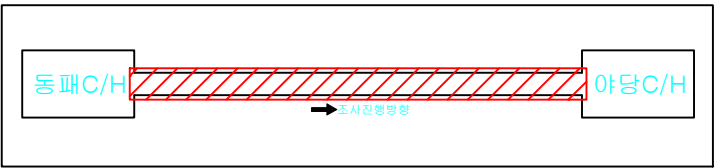

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 폐관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 151                 |

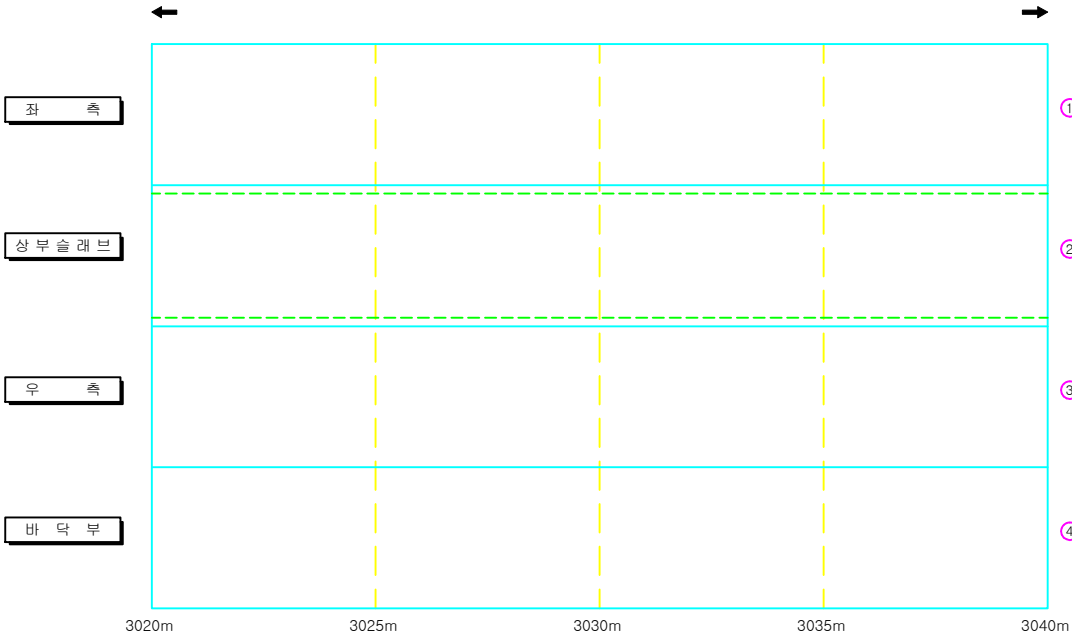

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

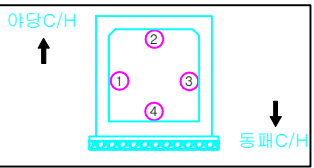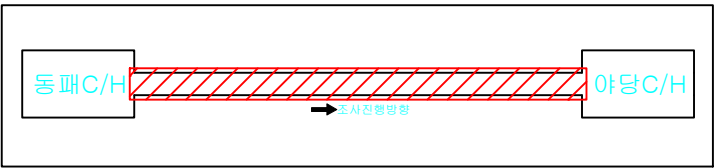

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 경관일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 152                 |

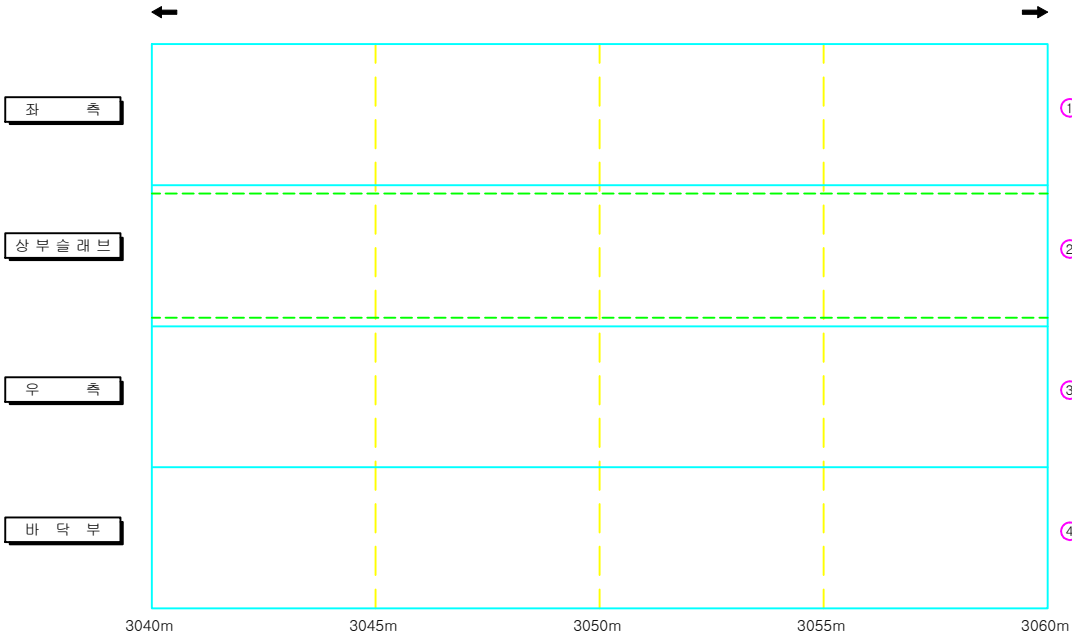

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

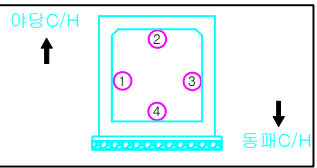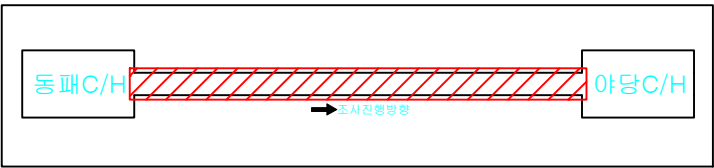

범  
례



|                |                    |         |          |                                           |
|----------------|--------------------|---------|----------|-------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면허 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 153                     |

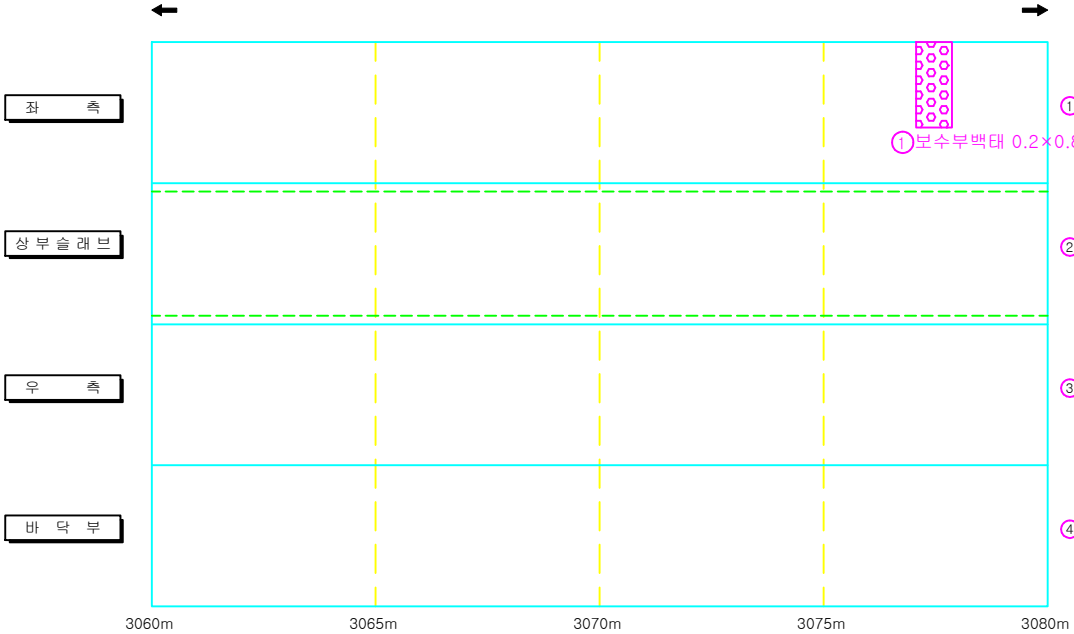

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 보수부백대 | 0.2  | 0.8 | 1  | ㎡  | 0.16     |     |
| 2  |       |      |     |    |    |          |     |
| 3  |       |      |     |    |    |          |     |
| 4  |       |      |     |    |    |          |     |
| 5  |       |      |     |    |    |          |     |
| 6  |       |      |     |    |    |          |     |
| 7  |       |      |     |    |    |          |     |
| 8  |       |      |     |    |    |          |     |
| 9  |       |      |     |    |    |          |     |
| 10 |       |      |     |    |    |          |     |
| 11 |       |      |     |    |    |          |     |
| 12 |       |      |     |    |    |          |     |
| 13 |       |      |     |    |    |          |     |
| 14 |       |      |     |    |    |          |     |
| 15 |       |      |     |    |    |          |     |
| 16 |       |      |     |    |    |          |     |
| 17 |       |      |     |    |    |          |     |
| 18 |       |      |     |    |    |          |     |
| 19 |       |      |     |    |    |          |     |
| 20 |       |      |     |    |    |          |     |
| 21 |       |      |     |    |    |          |     |
| 22 |       |      |     |    |    |          |     |
| 23 |       |      |     |    |    |          |     |
| 24 |       |      |     |    |    |          |     |
| 25 |       |      |     |    |    |          |     |
| 26 |       |      |     |    |    |          |     |
| 27 |       |      |     |    |    |          |     |
| 28 |       |      |     |    |    |          |     |
| 29 |       |      |     |    |    |          |     |
| 30 |       |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 단위는 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

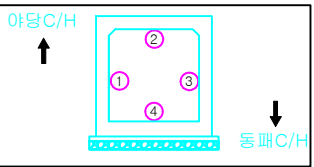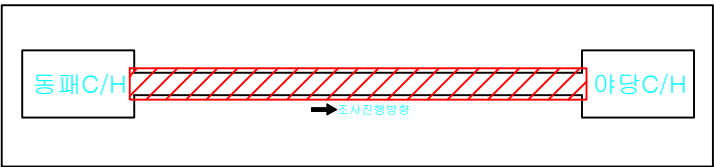

범  
례



|                 |                    |            |          |                                          |
|-----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열       | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손    | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백대       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 경관일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락    | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 154                    |

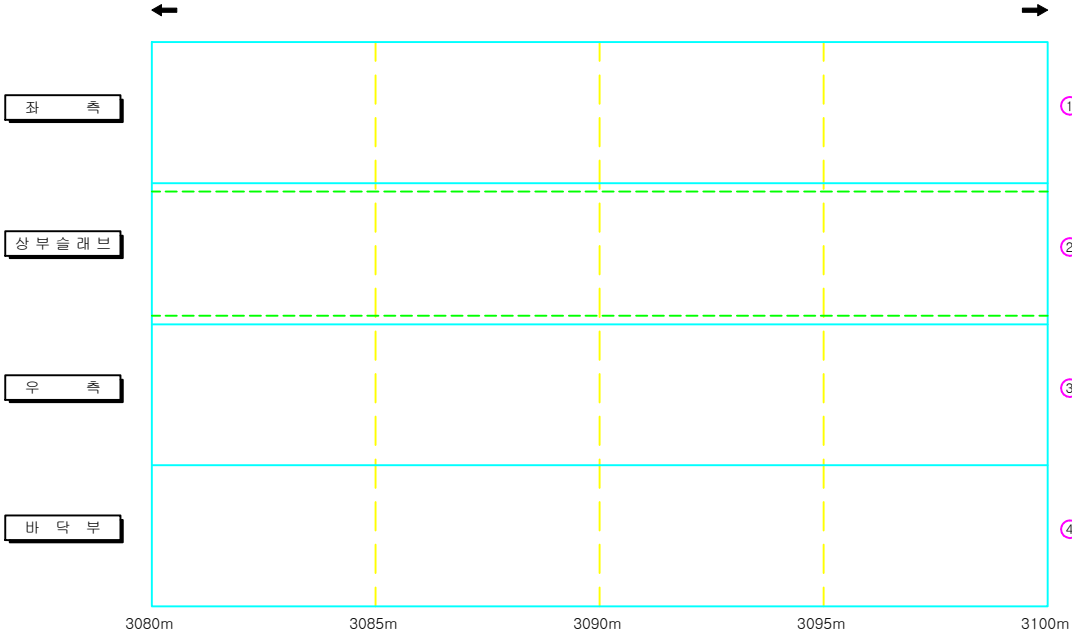

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

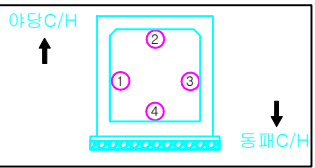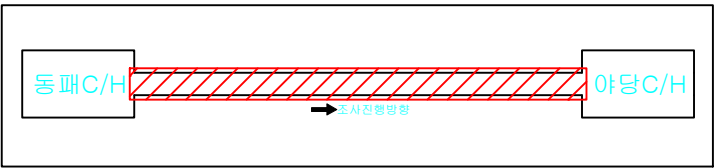

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적착지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 155                 |

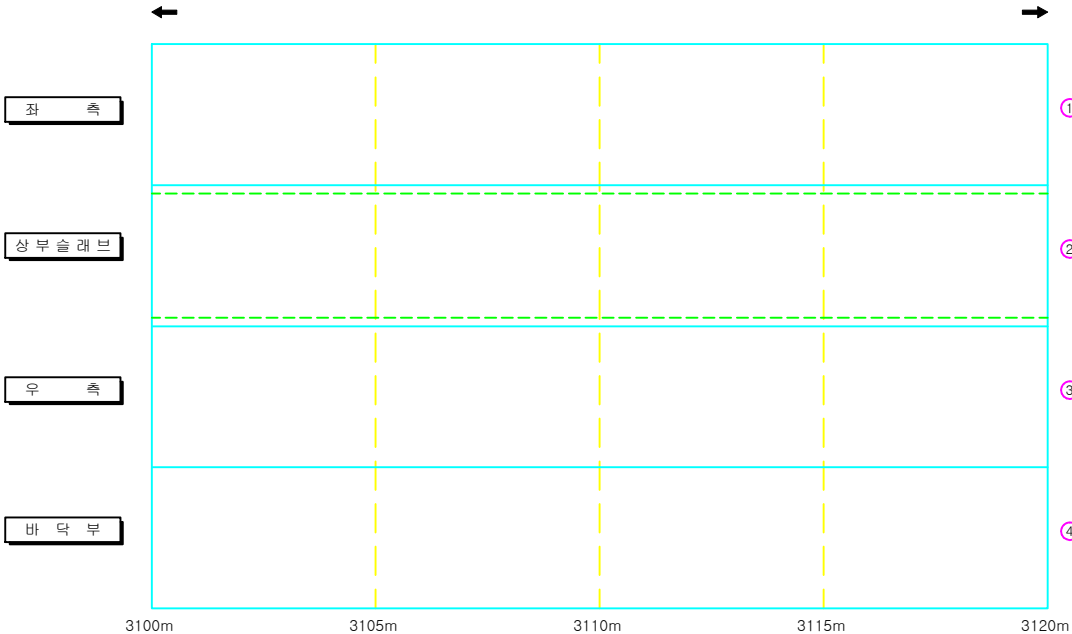

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

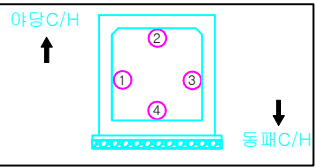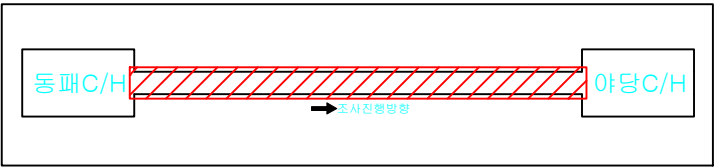

범  
례

|                |                    |         |          |                                           |
|----------------|--------------------|---------|----------|-------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면허 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 156                     |





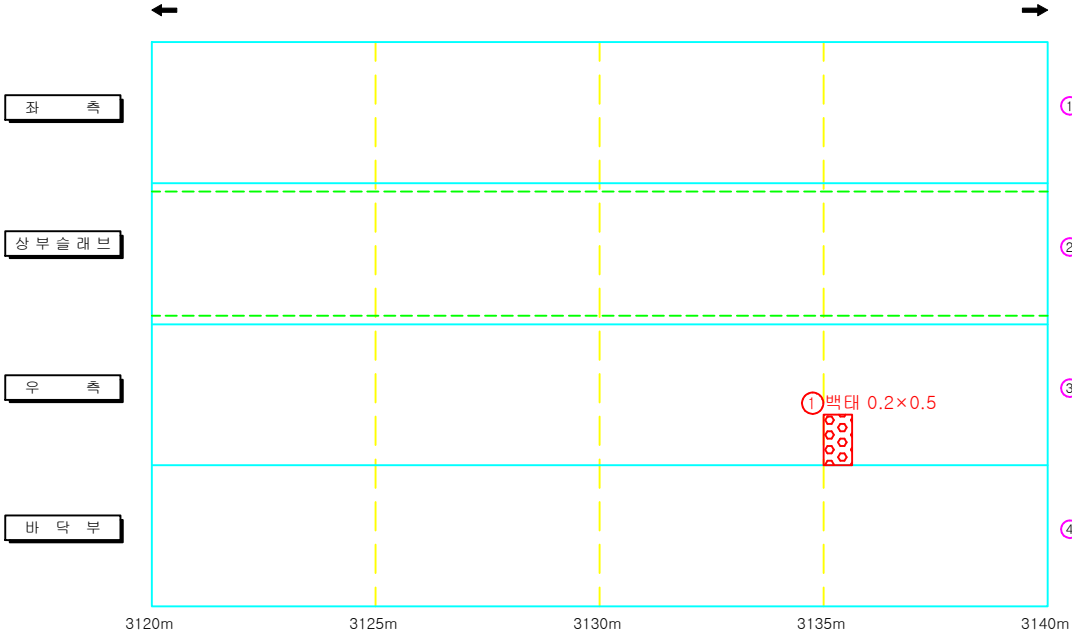

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 백태   | 0.2  | 0.5 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.10     |     |
| 2  |      |      |     |    |                |          |     |
| 3  |      |      |     |    |                |          |     |
| 4  |      |      |     |    |                |          |     |
| 5  |      |      |     |    |                |          |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

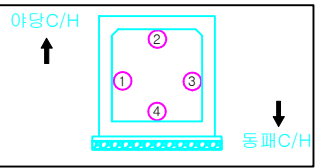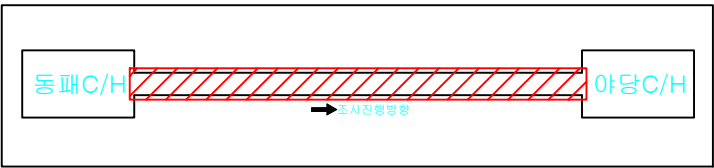

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 157                    |

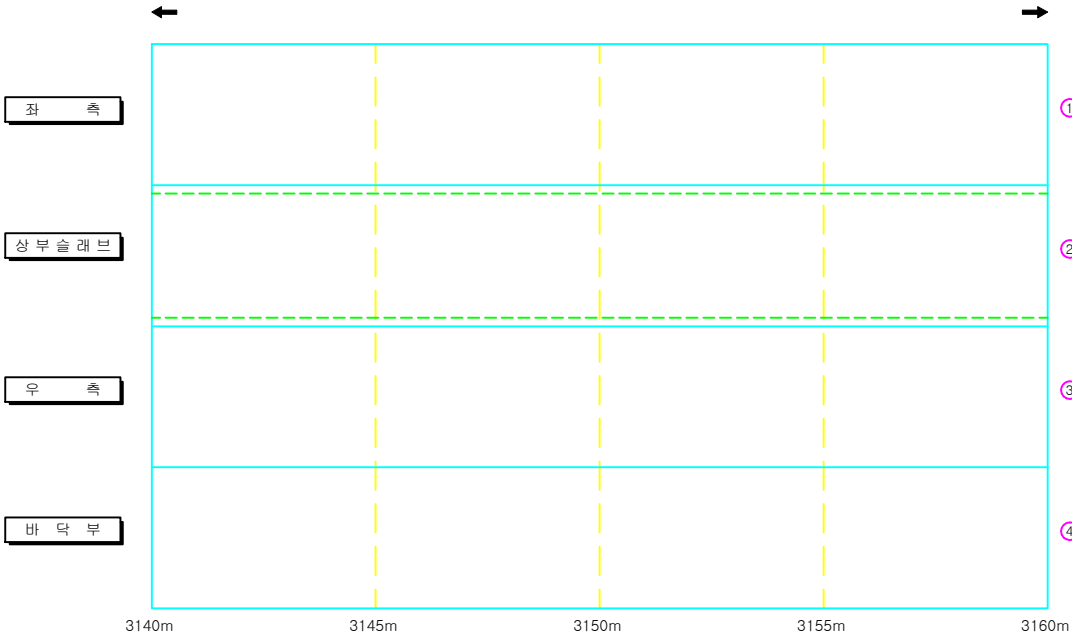

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

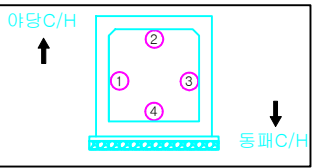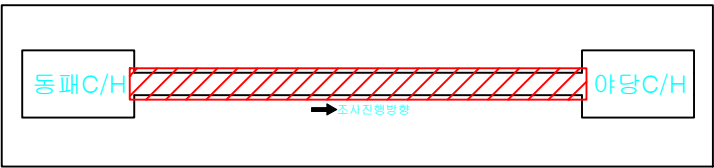

범  
례

|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적착지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 158                 |

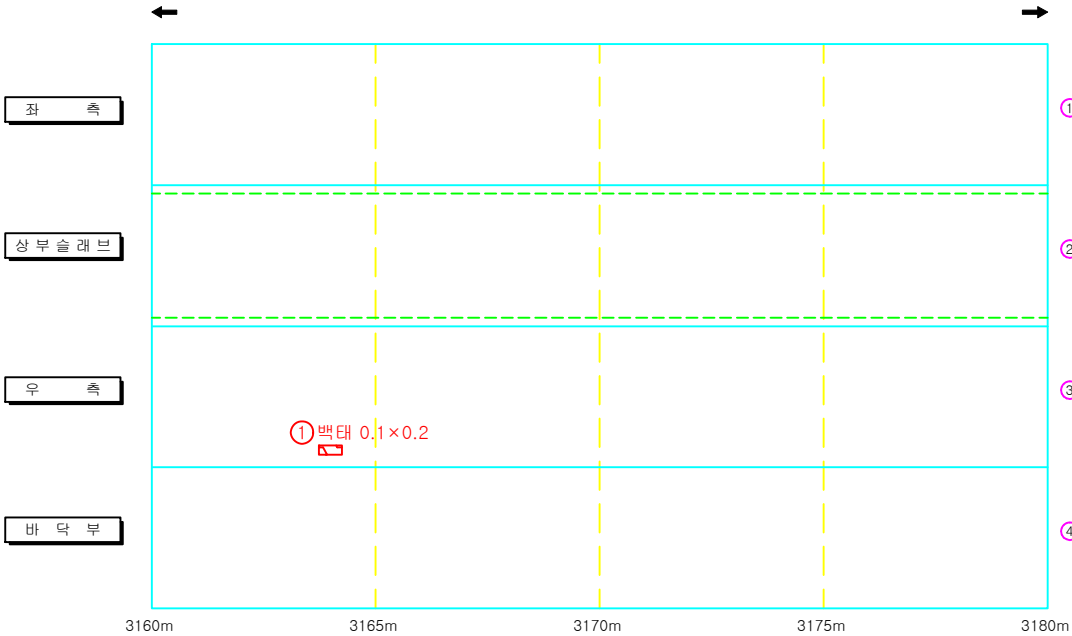

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 백태   | 0.1  | 0.2 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.02     |     |
| 2  |      |      |     |    |                |          |     |
| 3  |      |      |     |    |                |          |     |
| 4  |      |      |     |    |                |          |     |
| 5  |      |      |     |    |                |          |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H


야당C/H

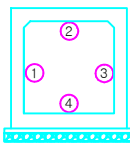

동패C/H

범  
례

|                |                    |         |          |                                           |
|----------------|--------------------|---------|----------|-------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물침투적<br>적치물퇴적 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 159                     |

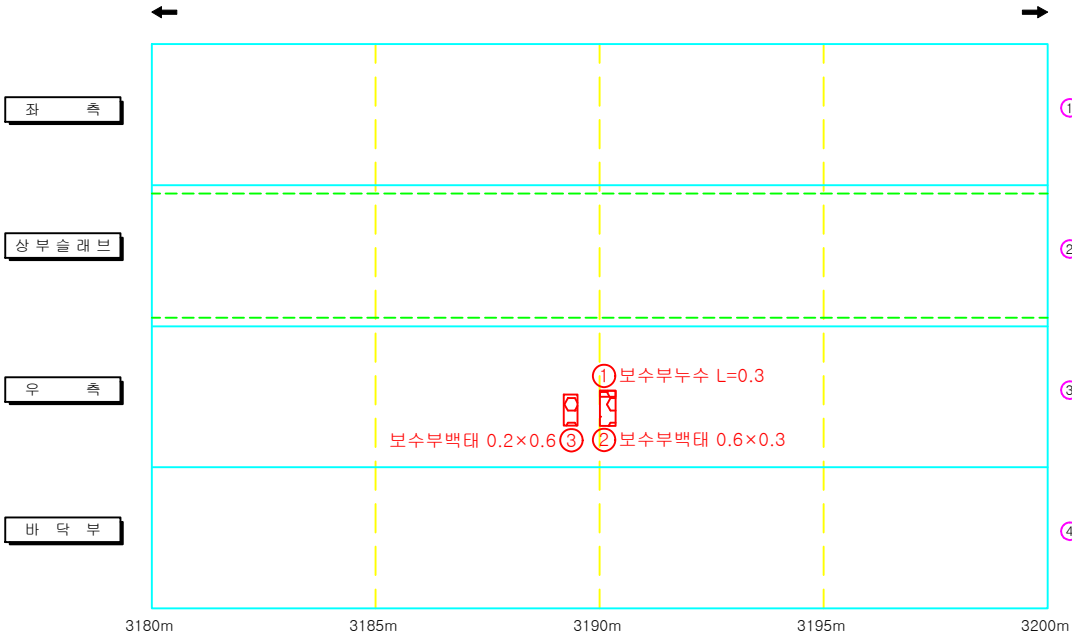

| 번호 | 손상내용   | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|--------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |        | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 보수부 누수 |      | 0.3 | 1  | m  | 0.30     |     |
| 2  | 보수부 백태 | 0.6  | 0.3 | 1  | ㎡  | 0.18     |     |
| 3  | 보수부 백태 | 0.2  | 0.6 | 1  | ㎡  | 0.12     |     |
| 4  |        |      |     |    |    |          |     |
| 5  |        |      |     |    |    |          |     |
| 6  |        |      |     |    |    |          |     |
| 7  |        |      |     |    |    |          |     |
| 8  |        |      |     |    |    |          |     |
| 9  |        |      |     |    |    |          |     |
| 10 |        |      |     |    |    |          |     |
| 11 |        |      |     |    |    |          |     |
| 12 |        |      |     |    |    |          |     |
| 13 |        |      |     |    |    |          |     |
| 14 |        |      |     |    |    |          |     |
| 15 |        |      |     |    |    |          |     |
| 16 |        |      |     |    |    |          |     |
| 17 |        |      |     |    |    |          |     |
| 18 |        |      |     |    |    |          |     |
| 19 |        |      |     |    |    |          |     |
| 20 |        |      |     |    |    |          |     |
| 21 |        |      |     |    |    |          |     |
| 22 |        |      |     |    |    |          |     |
| 23 |        |      |     |    |    |          |     |
| 24 |        |      |     |    |    |          |     |
| 25 |        |      |     |    |    |          |     |
| 26 |        |      |     |    |    |          |     |
| 27 |        |      |     |    |    |          |     |
| 28 |        |      |     |    |    |          |     |
| 29 |        |      |     |    |    |          |     |
| 30 |        |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H









야당C/H

야당C/H

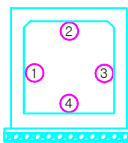


동패C/H

범  
례





동역영  
2023년 경기북부 송전전력구,  
면출 청밀안전점검 결과  
용역사  
케이아이엠(주)  
점검일자  
2023.06  
망도번호  
신김포-신파주 - 160

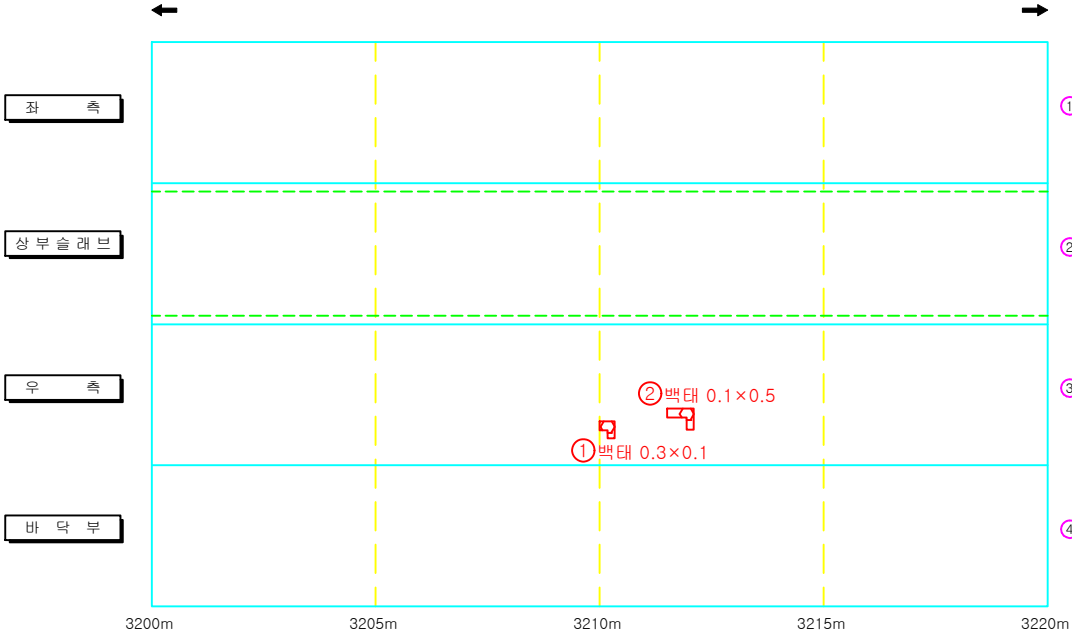

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 백태   | 0.3  | 0.1 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.03     |     |
| 2  | 백태   | 0.1  | 0.5 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.05     |     |
| 3  |      |      |     |    |                |          |     |
| 4  |      |      |     |    |                |          |     |
| 5  |      |      |     |    |                |          |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

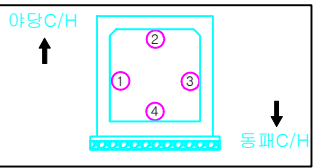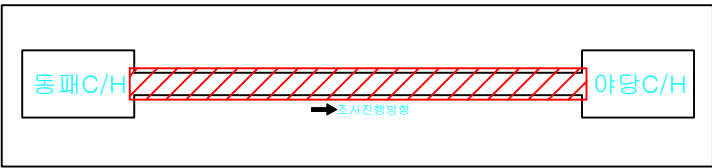



범  
례

|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW(0.2) 균열     | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물퇴적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 정경원자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 161                    |

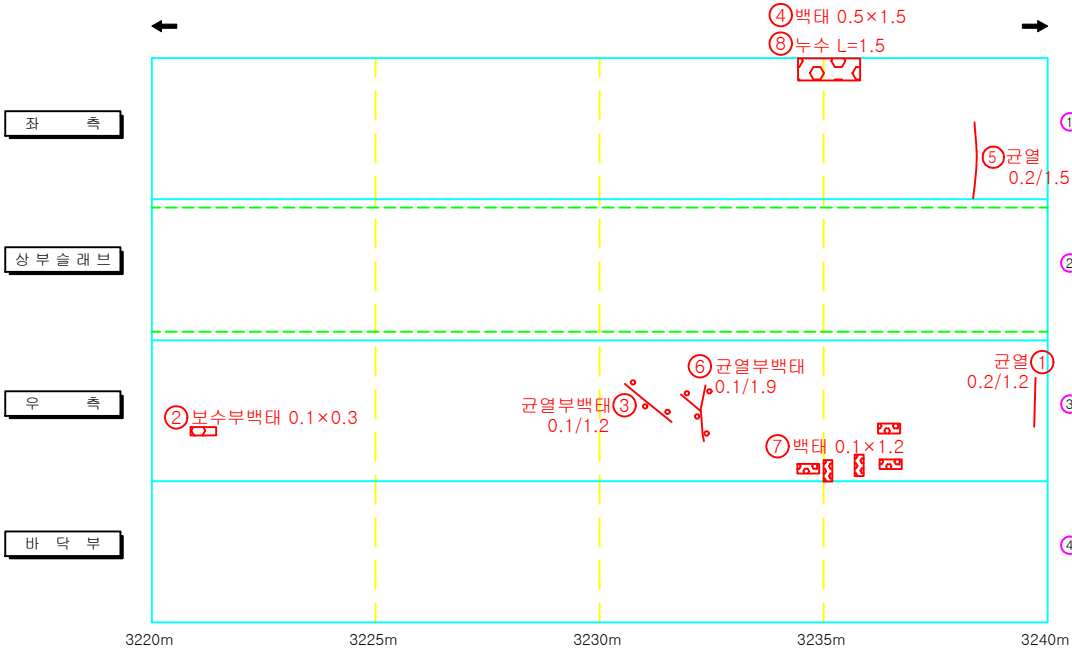


| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>수량 | 비 고 |
|----|-------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열    | 0.2  | 1.2 | 1  | m              | 1.20     |     |
| 2  | 보수부백태 | 0.1  | 0.3 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.03     |     |
| 3  | 균열부백태 | 0.1  | 1.2 | 1  | m              | 1.20     |     |
| 4  | 백태    | 0.5  | 1.5 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.75     |     |
| 5  | 균열    | 0.2  | 1.5 | 1  | m              | 1.50     |     |
| 6  | 균열부백태 | 0.1  | 1.9 | 1  | m              | 1.90     |     |
| 7  | 백태    | 0.1  | 1.2 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.12     |     |
| 8  | 누수    |      | 1.5 | 1  | m              | 1.50     |     |
| 9  |       |      |     |    |                |          |     |
| 10 |       |      |     |    |                |          |     |
| 11 |       |      |     |    |                |          |     |
| 12 |       |      |     |    |                |          |     |
| 13 |       |      |     |    |                |          |     |
| 14 |       |      |     |    |                |          |     |
| 15 |       |      |     |    |                |          |     |
| 16 |       |      |     |    |                |          |     |
| 17 |       |      |     |    |                |          |     |
| 18 |       |      |     |    |                |          |     |
| 19 |       |      |     |    |                |          |     |
| 20 |       |      |     |    |                |          |     |
| 21 |       |      |     |    |                |          |     |
| 22 |       |      |     |    |                |          |     |
| 23 |       |      |     |    |                |          |     |
| 24 |       |      |     |    |                |          |     |
| 25 |       |      |     |    |                |          |     |
| 26 |       |      |     |    |                |          |     |
| 27 |       |      |     |    |                |          |     |
| 28 |       |      |     |    |                |          |     |
| 29 |       |      |     |    |                |          |     |
| 30 |       |      |     |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

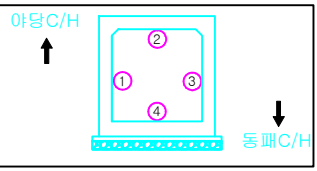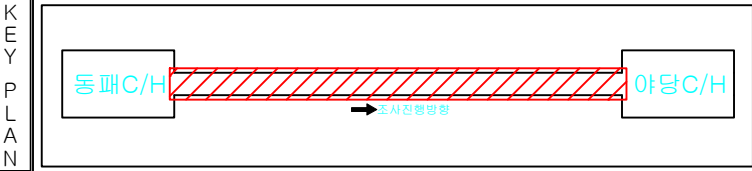



| 번호 | 손상내용  | 손상현황          | 단위             | 손상<br>수량 | 비 고 |
|----|-------|---------------|----------------|----------|-----|
|    |       |               |                |          |     |
| 1  | 균열    | 균열 0.2        | m              | 1.20     |     |
| 2  | 보수부백태 | 보수부백태 0.1x0.3 | m <sup>2</sup> | 0.03     |     |
| 3  | 균열부백태 | 균열부백태 0.1/1.2 | m              | 1.20     |     |
| 4  | 백태    | 백태 0.5x1.5    | m <sup>2</sup> | 0.75     |     |
| 5  | 균열    | 균열 0.2/1.5    | m              | 1.50     |     |
| 6  | 균열부백태 | 균열부백태 0.1/1.9 | m              | 1.90     |     |
| 7  | 백태    | 백태 0.1x1.2    | m <sup>2</sup> | 0.12     |     |
| 8  | 누수    | 누수 L=1.5      | m              | 1.50     |     |
| 9  |       |               |                |          |     |
| 10 |       |               |                |          |     |
| 11 |       |               |                |          |     |
| 12 |       |               |                |          |     |
| 13 |       |               |                |          |     |
| 14 |       |               |                |          |     |
| 15 |       |               |                |          |     |
| 16 |       |               |                |          |     |
| 17 |       |               |                |          |     |
| 18 |       |               |                |          |     |
| 19 |       |               |                |          |     |
| 20 |       |               |                |          |     |
| 21 |       |               |                |          |     |
| 22 |       |               |                |          |     |
| 23 |       |               |                |          |     |
| 24 |       |               |                |          |     |
| 25 |       |               |                |          |     |
| 26 |       |               |                |          |     |
| 27 |       |               |                |          |     |
| 28 |       |               |                |          |     |
| 29 |       |               |                |          |     |
| 30 |       |               |                |          |     |

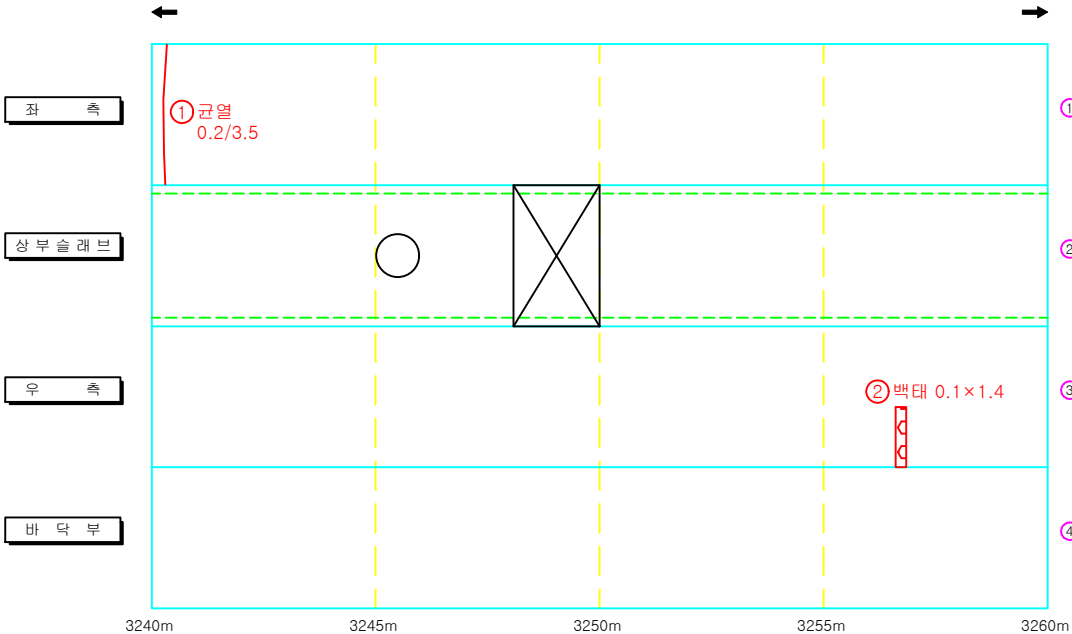

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>수량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 3.5 | 1  | m              | 3.50     |     |
| 2  | 백태   | 0.1  | 1.4 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.14     |     |
| 3  |      |      |     |    |                |          |     |
| 4  |      |      |     |    |                |          |     |
| 5  |      |      |     |    |                |          |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

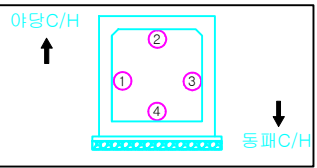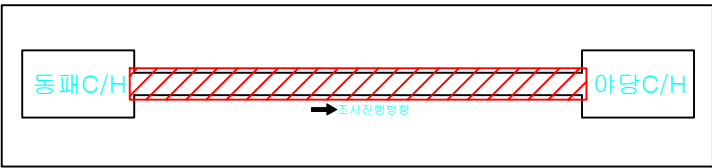

범  
례



|             |                 |         |        |                                   |
|-------------|-----------------|---------|--------|-----------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연철철밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배관     | 동역사 케이아이엠(주)                      |
| 이물침투적 적치물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 폐관  | 정경원자 2023.06                      |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호 신김포-신파주 - 163                |

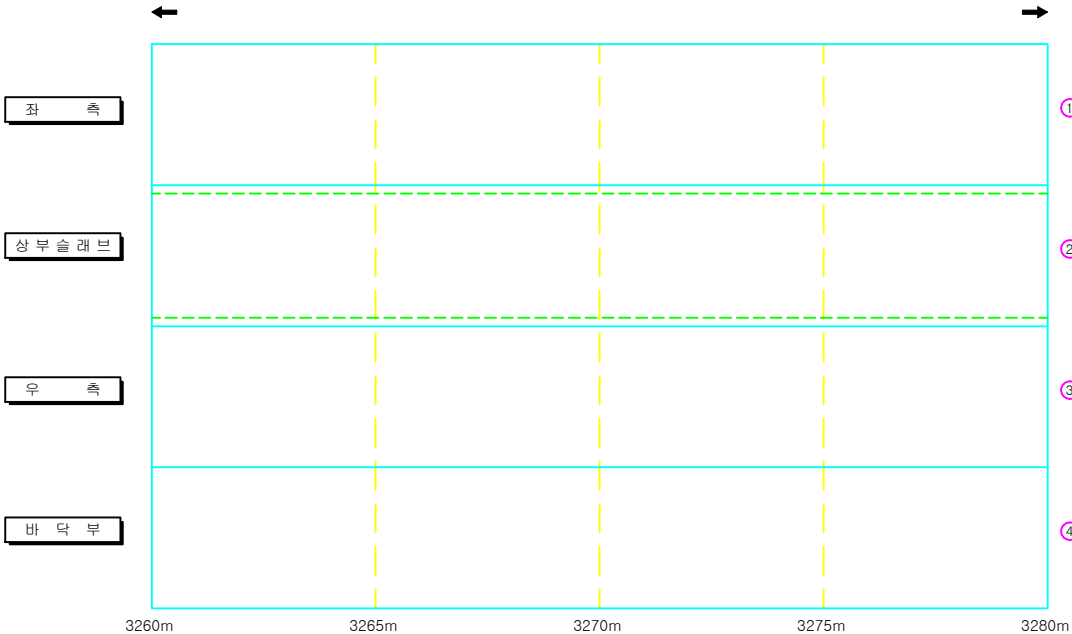

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

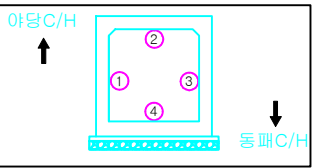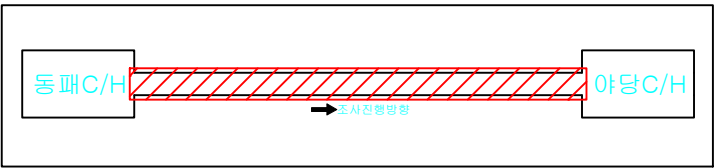

범  
례

|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 164                 |



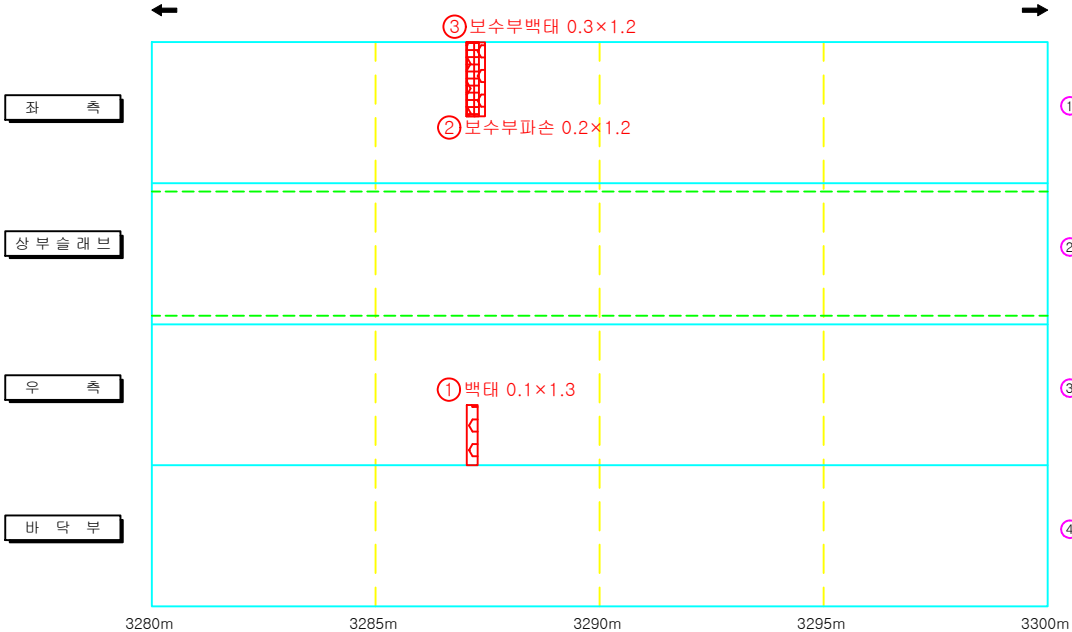

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 백태    | 0.1  | 1.3 | 1  | ㎡  | 0.13     |     |
| 2  | 보수부파손 | 0.2  | 1.2 | 1  | ㎡  | 0.24     |     |
| 3  | 보수부백태 | 0.3  | 1.2 | 1  | ㎡  | 0.36     |     |
| 4  |       |      |     |    |    |          |     |
| 5  |       |      |     |    |    |          |     |
| 6  |       |      |     |    |    |          |     |
| 7  |       |      |     |    |    |          |     |
| 8  |       |      |     |    |    |          |     |
| 9  |       |      |     |    |    |          |     |
| 10 |       |      |     |    |    |          |     |
| 11 |       |      |     |    |    |          |     |
| 12 |       |      |     |    |    |          |     |
| 13 |       |      |     |    |    |          |     |
| 14 |       |      |     |    |    |          |     |
| 15 |       |      |     |    |    |          |     |
| 16 |       |      |     |    |    |          |     |
| 17 |       |      |     |    |    |          |     |
| 18 |       |      |     |    |    |          |     |
| 19 |       |      |     |    |    |          |     |
| 20 |       |      |     |    |    |          |     |
| 21 |       |      |     |    |    |          |     |
| 22 |       |      |     |    |    |          |     |
| 23 |       |      |     |    |    |          |     |
| 24 |       |      |     |    |    |          |     |
| 25 |       |      |     |    |    |          |     |
| 26 |       |      |     |    |    |          |     |
| 27 |       |      |     |    |    |          |     |
| 28 |       |      |     |    |    |          |     |
| 29 |       |      |     |    |    |          |     |
| 30 |       |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H


야당C/H

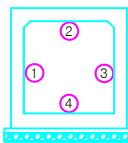

동패C/H

범  
례



|                |                   |            |          |                                          |
|----------------|-------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW(0.2) 균열     | 망상균열              | 재료분리       | 편청, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리,이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물퇴적 | 철근노출              | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 165                    |

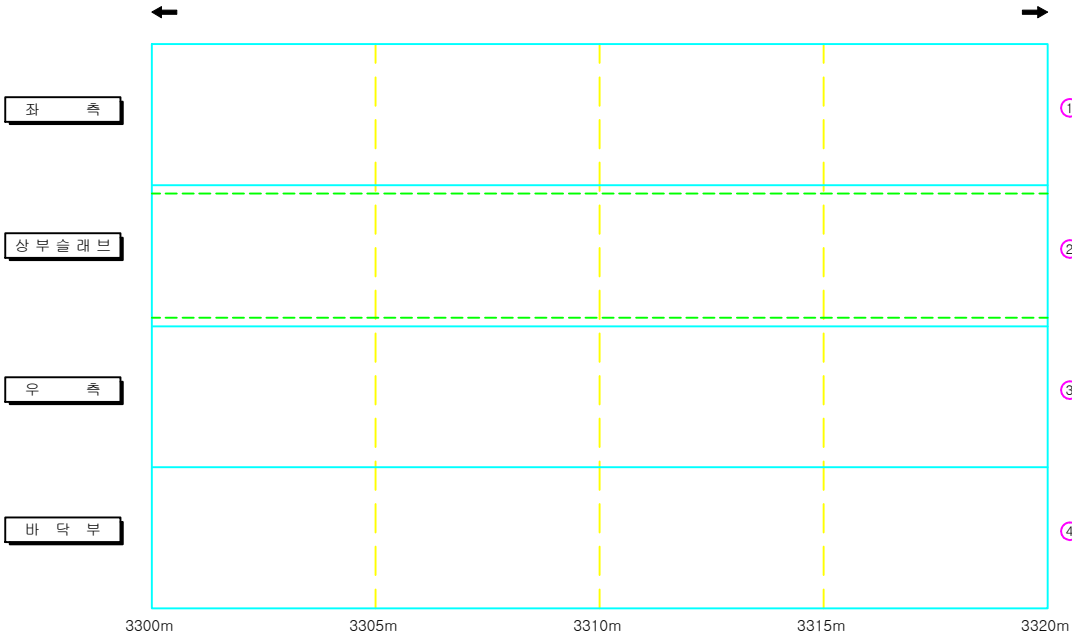

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

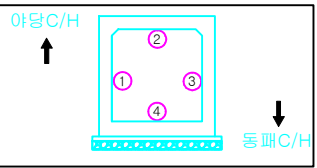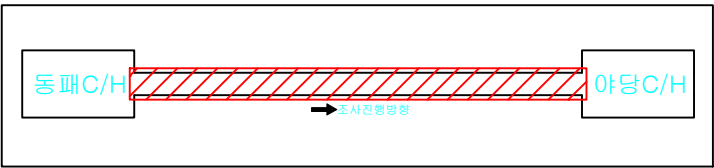

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활용 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 166                    |

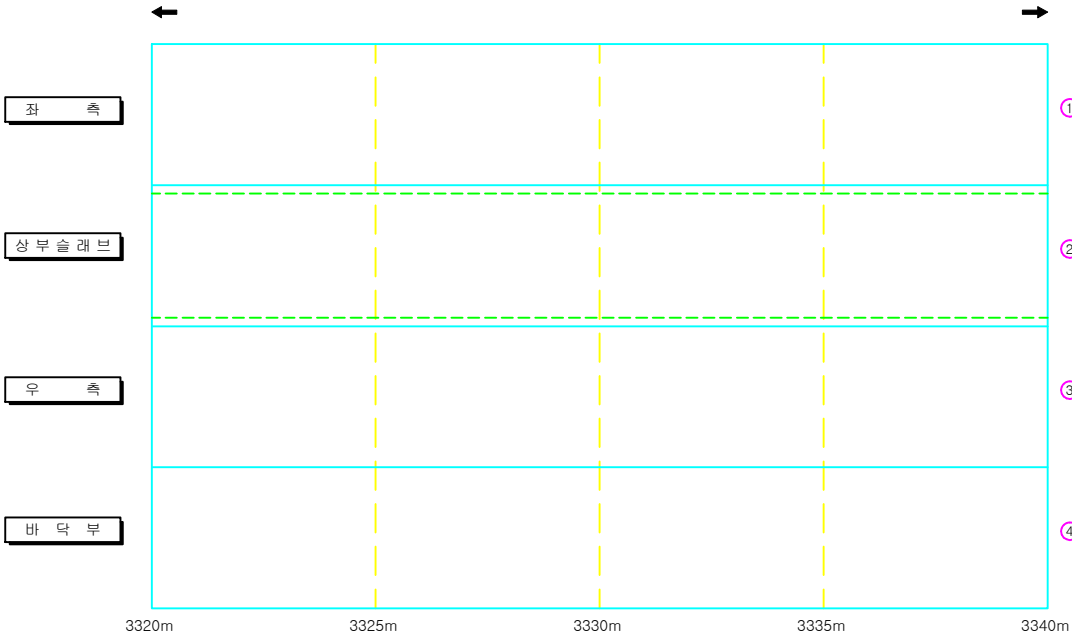

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

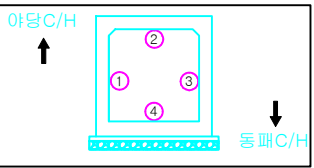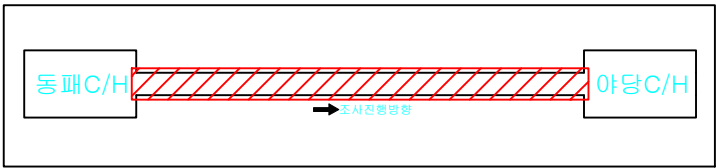

범  
례

|                |                    |            |          |                                           |
|----------------|--------------------|------------|----------|-------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 167                     |

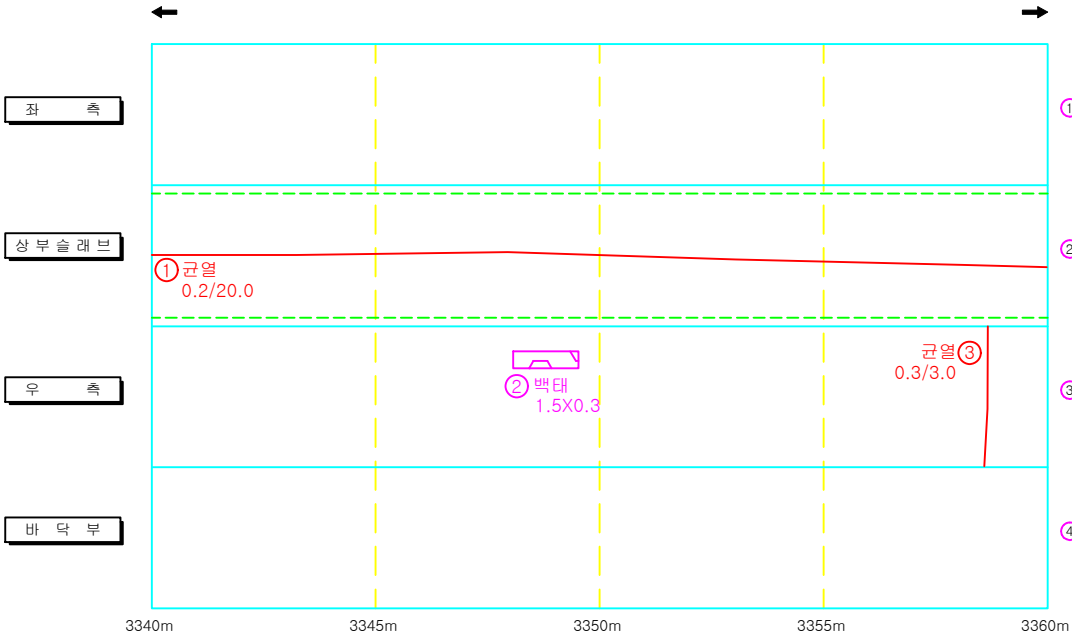

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m              | 20.00    |     |
| 2  | 백태   | 1.5  | 0.3  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.45     |     |
| 3  | 균열   | 0.3  | 5.5  | 1  | m              | 5.50     |     |
| 4  |      |      |      |    |                |          |     |
| 5  |      |      |      |    |                |          |     |
| 6  |      |      |      |    |                |          |     |
| 7  |      |      |      |    |                |          |     |
| 8  |      |      |      |    |                |          |     |
| 9  |      |      |      |    |                |          |     |
| 10 |      |      |      |    |                |          |     |
| 11 |      |      |      |    |                |          |     |
| 12 |      |      |      |    |                |          |     |
| 13 |      |      |      |    |                |          |     |
| 14 |      |      |      |    |                |          |     |
| 15 |      |      |      |    |                |          |     |
| 16 |      |      |      |    |                |          |     |
| 17 |      |      |      |    |                |          |     |
| 18 |      |      |      |    |                |          |     |
| 19 |      |      |      |    |                |          |     |
| 20 |      |      |      |    |                |          |     |
| 21 |      |      |      |    |                |          |     |
| 22 |      |      |      |    |                |          |     |
| 23 |      |      |      |    |                |          |     |
| 24 |      |      |      |    |                |          |     |
| 25 |      |      |      |    |                |          |     |
| 26 |      |      |      |    |                |          |     |
| 27 |      |      |      |    |                |          |     |
| 28 |      |      |      |    |                |          |     |
| 29 |      |      |      |    |                |          |     |
| 30 |      |      |      |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H


야당C/H

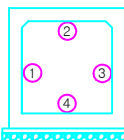

동패C/H



범  
례

|                |                   |            |          |                                         |
|----------------|-------------------|------------|----------|-----------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열              | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리,이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                         |
| 이물침투적<br>적지불된적 | 철근노출              | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                         |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 168                   |

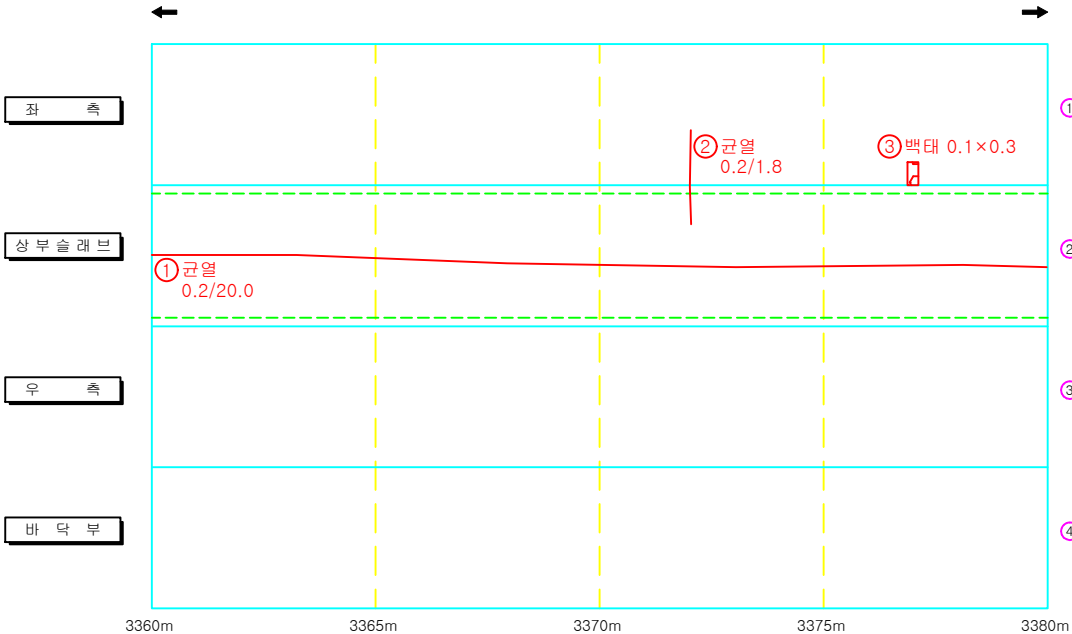


| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m              | 20.00    |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 1.8  | 1  | m              | 1.80     |     |
| 3  | 백태   | 0.1  | 0.3  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.03     |     |
| 4  |      |      |      |    |                |          |     |
| 5  |      |      |      |    |                |          |     |
| 6  |      |      |      |    |                |          |     |
| 7  |      |      |      |    |                |          |     |
| 8  |      |      |      |    |                |          |     |
| 9  |      |      |      |    |                |          |     |
| 10 |      |      |      |    |                |          |     |
| 11 |      |      |      |    |                |          |     |
| 12 |      |      |      |    |                |          |     |
| 13 |      |      |      |    |                |          |     |
| 14 |      |      |      |    |                |          |     |
| 15 |      |      |      |    |                |          |     |
| 16 |      |      |      |    |                |          |     |
| 17 |      |      |      |    |                |          |     |
| 18 |      |      |      |    |                |          |     |
| 19 |      |      |      |    |                |          |     |
| 20 |      |      |      |    |                |          |     |
| 21 |      |      |      |    |                |          |     |
| 22 |      |      |      |    |                |          |     |
| 23 |      |      |      |    |                |          |     |
| 24 |      |      |      |    |                |          |     |
| 25 |      |      |      |    |                |          |     |
| 26 |      |      |      |    |                |          |     |
| 27 |      |      |      |    |                |          |     |
| 28 |      |      |      |    |                |          |     |
| 29 |      |      |      |    |                |          |     |
| 30 |      |      |      |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

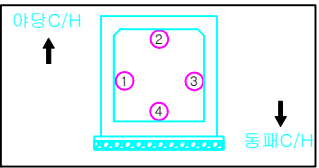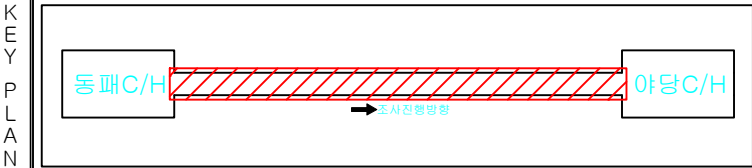



| 범<br>례 | 손상현황       |                 |         |          | 비고                                 |
|--------|------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------|
|        | 손상내용       | 손상현황            | 단위      | 손상<br>물량 |                                    |
|        | CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 결과 |
|        | 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 동역사 케이아이엠(주)                       |
|        | 이물침투적착지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관    | 정경원자 2023.06                       |
|        | 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타       | 망도영호 신김포-신파주 - 169                 |

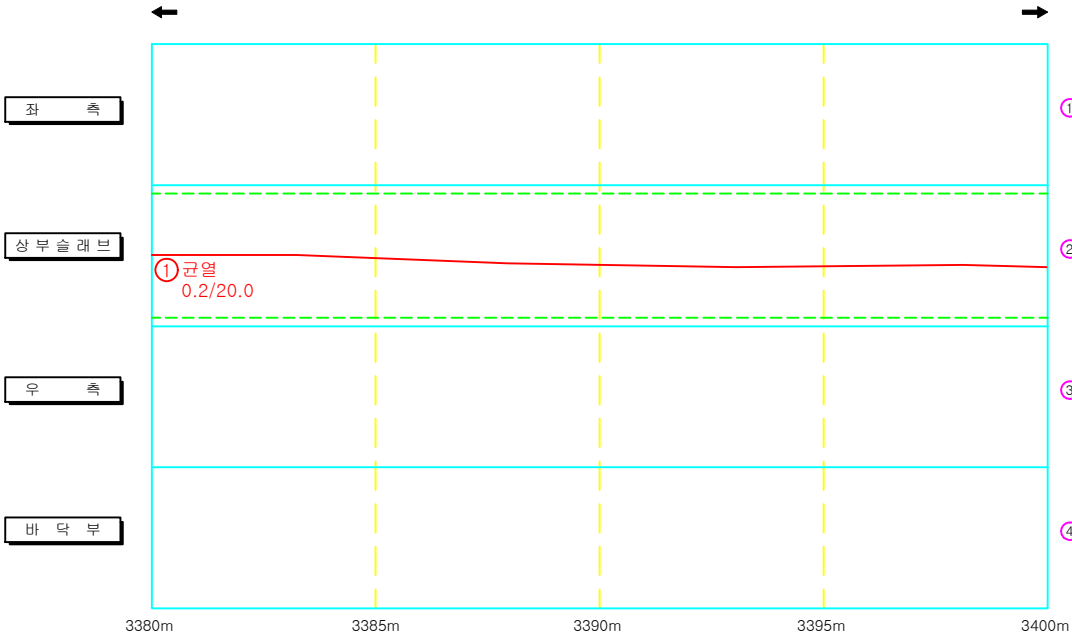

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  |      |      |      |    |    |          |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

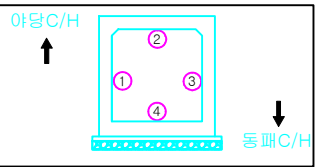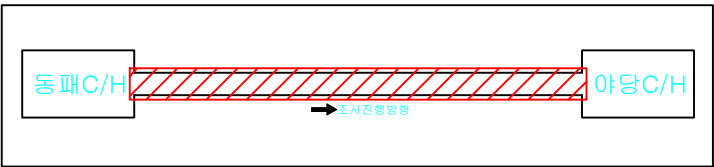

범  
례



|                |                    |         |          |                                         |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면역정밀안전점검결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배대       | 동역영역<br>케이아이엠(주)                        |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 침식      | 배관<br>폐관 | 정경영역<br>2023.06                         |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망역영역<br>신김포-신파주 - 170                   |

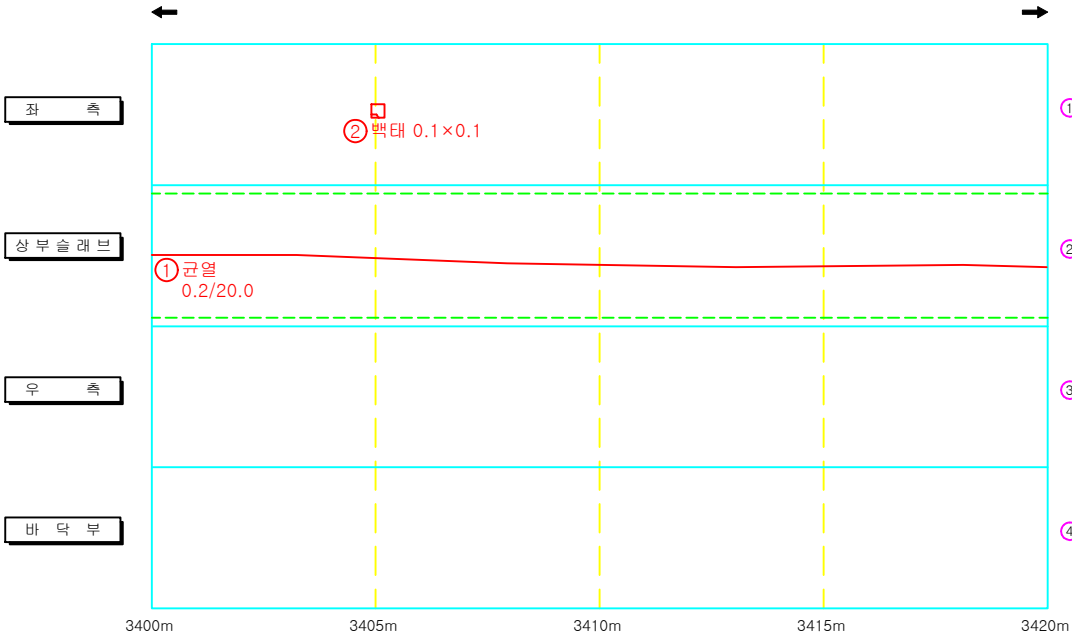

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m              | 20.00    |     |
| 2  | 백태   | 0.1  | 0.1  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.01     |     |
| 3  |      |      |      |    |                |          |     |
| 4  |      |      |      |    |                |          |     |
| 5  |      |      |      |    |                |          |     |
| 6  |      |      |      |    |                |          |     |
| 7  |      |      |      |    |                |          |     |
| 8  |      |      |      |    |                |          |     |
| 9  |      |      |      |    |                |          |     |
| 10 |      |      |      |    |                |          |     |
| 11 |      |      |      |    |                |          |     |
| 12 |      |      |      |    |                |          |     |
| 13 |      |      |      |    |                |          |     |
| 14 |      |      |      |    |                |          |     |
| 15 |      |      |      |    |                |          |     |
| 16 |      |      |      |    |                |          |     |
| 17 |      |      |      |    |                |          |     |
| 18 |      |      |      |    |                |          |     |
| 19 |      |      |      |    |                |          |     |
| 20 |      |      |      |    |                |          |     |
| 21 |      |      |      |    |                |          |     |
| 22 |      |      |      |    |                |          |     |
| 23 |      |      |      |    |                |          |     |
| 24 |      |      |      |    |                |          |     |
| 25 |      |      |      |    |                |          |     |
| 26 |      |      |      |    |                |          |     |
| 27 |      |      |      |    |                |          |     |
| 28 |      |      |      |    |                |          |     |
| 29 |      |      |      |    |                |          |     |
| 30 |      |      |      |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

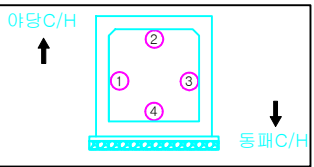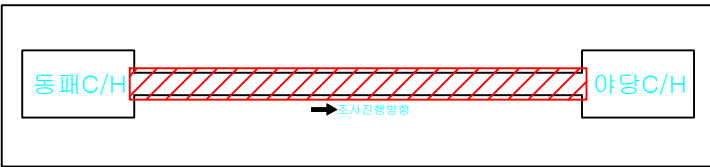

범  
례

|                |                    |            |          |                                         |
|----------------|--------------------|------------|----------|-----------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                         |
| 이물침투적<br>적치물퇴적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                         |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 171                   |


손상 현황 표

좌 측

상부슬래브

우 측

바닥부

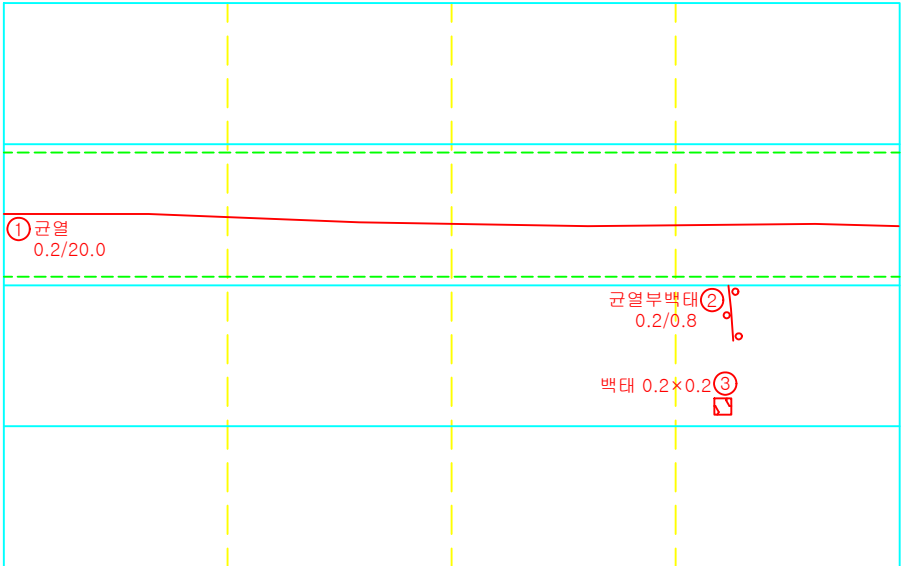

3420m

3425m

3430m

3435m

3440m

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|------|----|----------------|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열    | 0.2  | 20.0 | 1  | m              | 20.00    |     |
| 2  | 균열부백태 | 0.2  | 0.8  | 1  | m              | 0.80     |     |
| 3  | 백태    | 0.2  | 0.2  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.04     |     |
| 4  |       |      |      |    |                |          |     |
| 5  |       |      |      |    |                |          |     |
| 6  |       |      |      |    |                |          |     |
| 7  |       |      |      |    |                |          |     |
| 8  |       |      |      |    |                |          |     |
| 9  |       |      |      |    |                |          |     |
| 10 |       |      |      |    |                |          |     |
| 11 |       |      |      |    |                |          |     |
| 12 |       |      |      |    |                |          |     |
| 13 |       |      |      |    |                |          |     |
| 14 |       |      |      |    |                |          |     |
| 15 |       |      |      |    |                |          |     |
| 16 |       |      |      |    |                |          |     |
| 17 |       |      |      |    |                |          |     |
| 18 |       |      |      |    |                |          |     |
| 19 |       |      |      |    |                |          |     |
| 20 |       |      |      |    |                |          |     |
| 21 |       |      |      |    |                |          |     |
| 22 |       |      |      |    |                |          |     |
| 23 |       |      |      |    |                |          |     |
| 24 |       |      |      |    |                |          |     |
| 25 |       |      |      |    |                |          |     |
| 26 |       |      |      |    |                |          |     |
| 27 |       |      |      |    |                |          |     |
| 28 |       |      |      |    |                |          |     |
| 29 |       |      |      |    |                |          |     |
| 30 |       |      |      |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN


동패C/H



조사선형방향

야당C/H

야당C/H

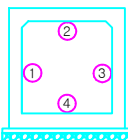


동패C/H

범  
례

|                |                    |         |          |                                         |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                         |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                         |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 172                   |





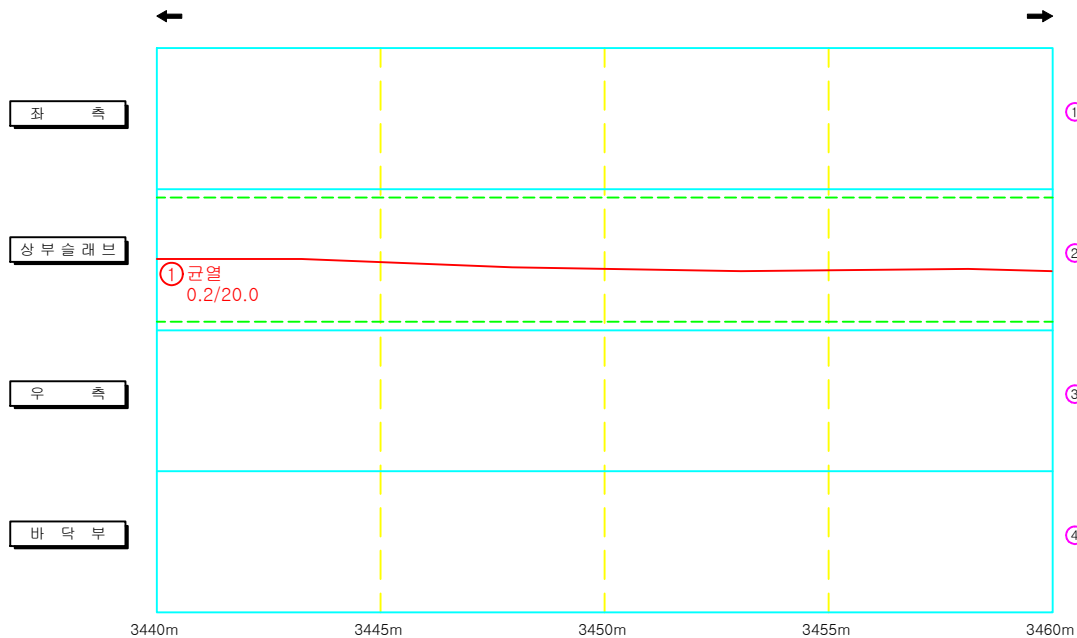

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  |      |      |      |    |    |          |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

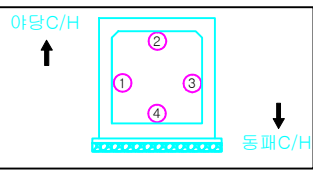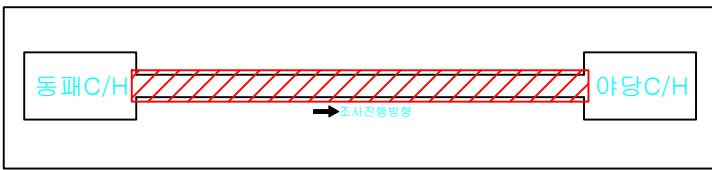

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 경관일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 173                 |

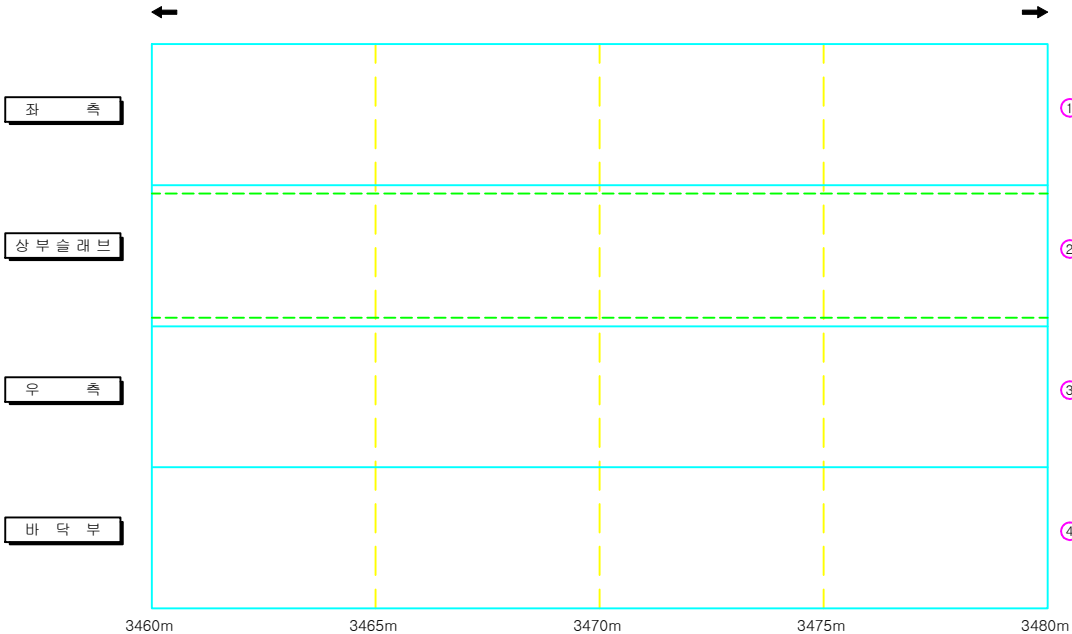

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

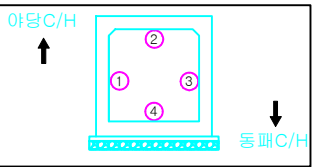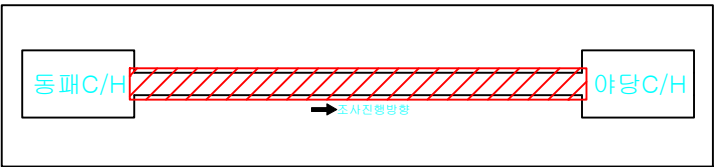

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 174                 |

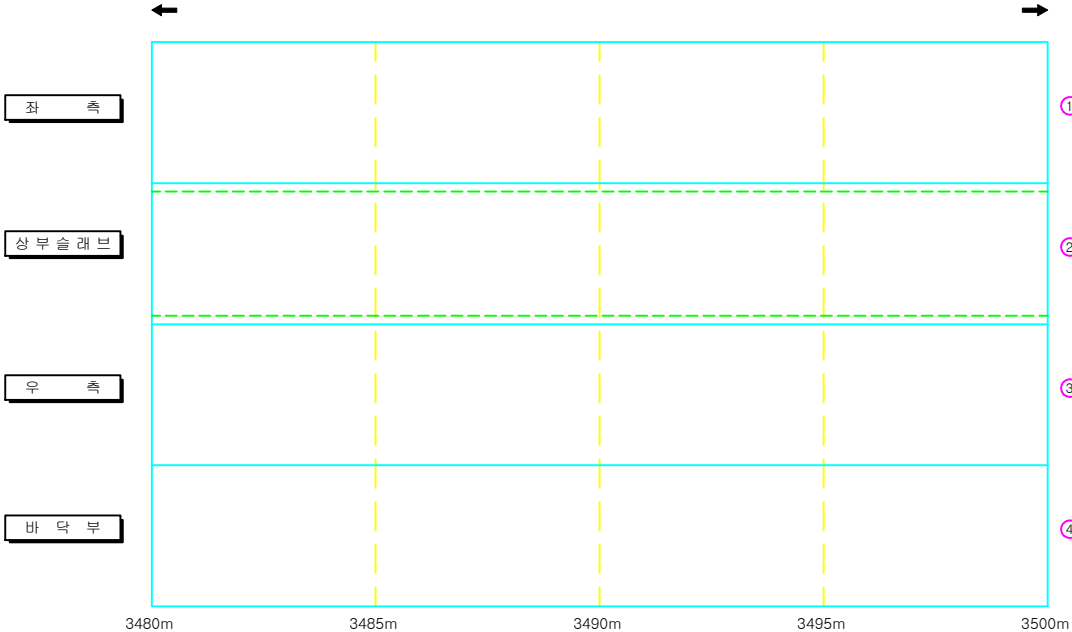

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

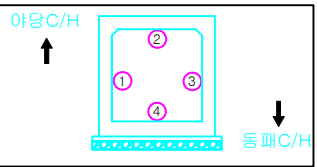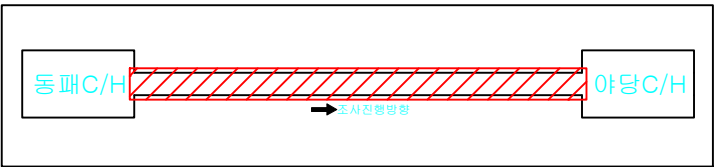

범  
례



|              |                 |         |        |                                    |
|--------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| 0.2mm 균열     | 양상균열            | 재료분리    | 편청, 공극 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손    | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물질퇴적, 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 폐관  | 경관원자 2023.06                       |
| 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 광도영호 신김포-신파주 - 175                 |

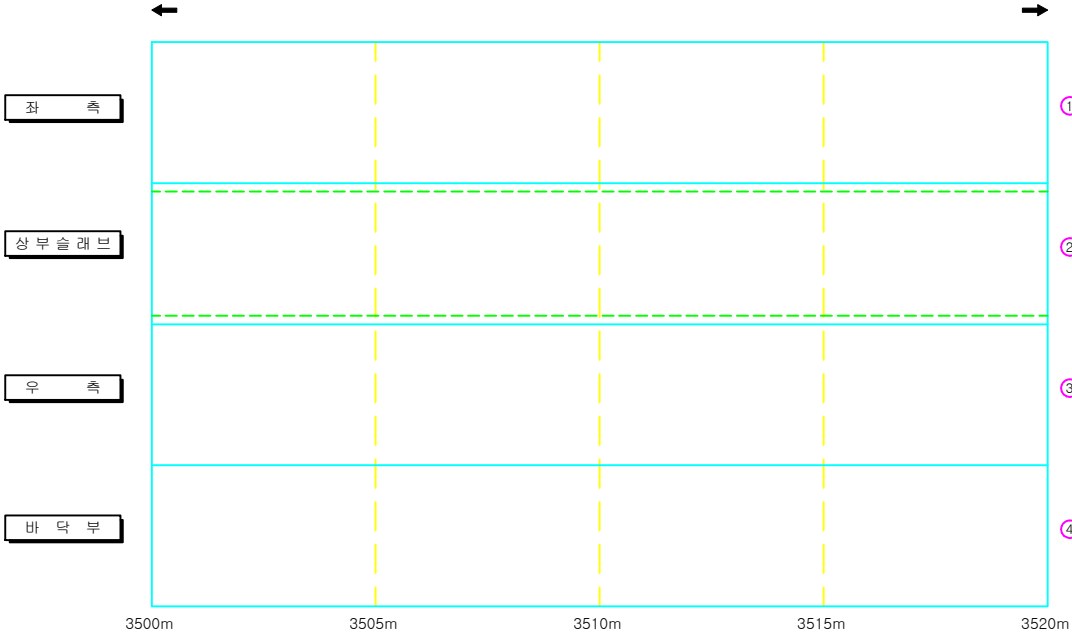

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

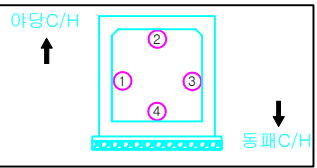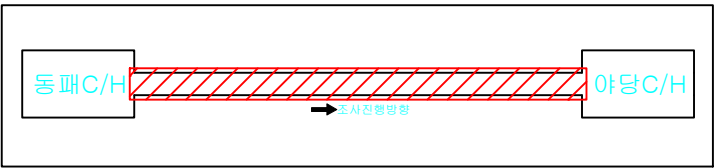

범  
례

|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적격치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 폐관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 176                 |

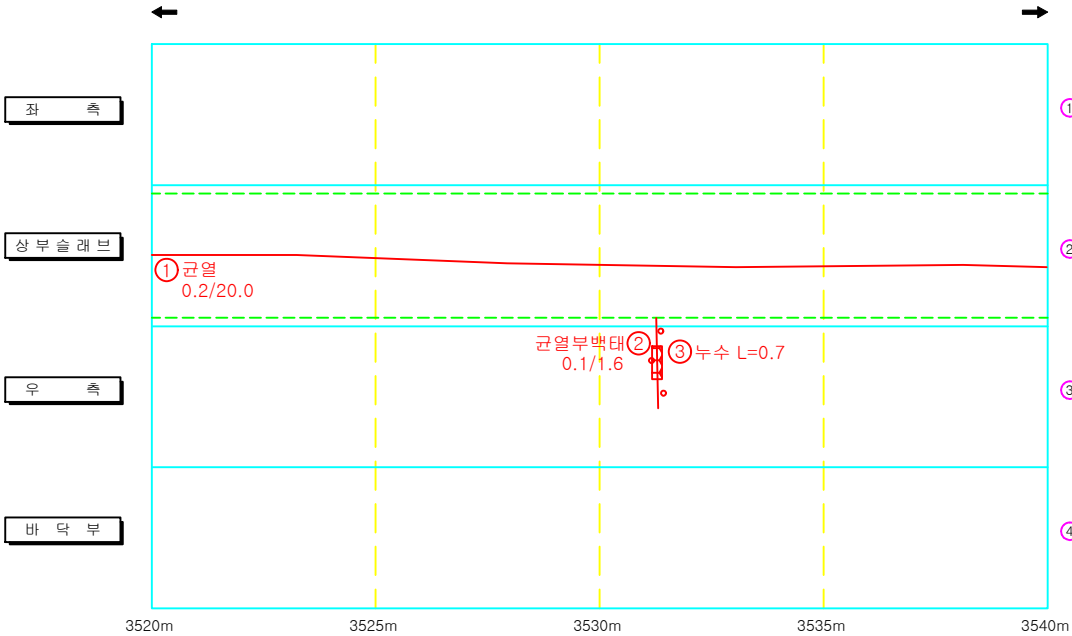


| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열    | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  | 균열부백태 | 0.1  | 1.6  | 1  | m  | 1.60     |     |
| 3  | 누수    |      | 0.7  | 1  | m  | 0.70     |     |
| 4  |       |      |      |    |    |          |     |
| 5  |       |      |      |    |    |          |     |
| 6  |       |      |      |    |    |          |     |
| 7  |       |      |      |    |    |          |     |
| 8  |       |      |      |    |    |          |     |
| 9  |       |      |      |    |    |          |     |
| 10 |       |      |      |    |    |          |     |
| 11 |       |      |      |    |    |          |     |
| 12 |       |      |      |    |    |          |     |
| 13 |       |      |      |    |    |          |     |
| 14 |       |      |      |    |    |          |     |
| 15 |       |      |      |    |    |          |     |
| 16 |       |      |      |    |    |          |     |
| 17 |       |      |      |    |    |          |     |
| 18 |       |      |      |    |    |          |     |
| 19 |       |      |      |    |    |          |     |
| 20 |       |      |      |    |    |          |     |
| 21 |       |      |      |    |    |          |     |
| 22 |       |      |      |    |    |          |     |
| 23 |       |      |      |    |    |          |     |
| 24 |       |      |      |    |    |          |     |
| 25 |       |      |      |    |    |          |     |
| 26 |       |      |      |    |    |          |     |
| 27 |       |      |      |    |    |          |     |
| 28 |       |      |      |    |    |          |     |
| 29 |       |      |      |    |    |          |     |
| 30 |       |      |      |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H


야당C/H

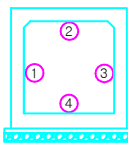

동패C/H

범  
례



|                |                    |         |          |                                         |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배대       | 용역사<br>케이아이엠(주)                         |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                         |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 177                   |

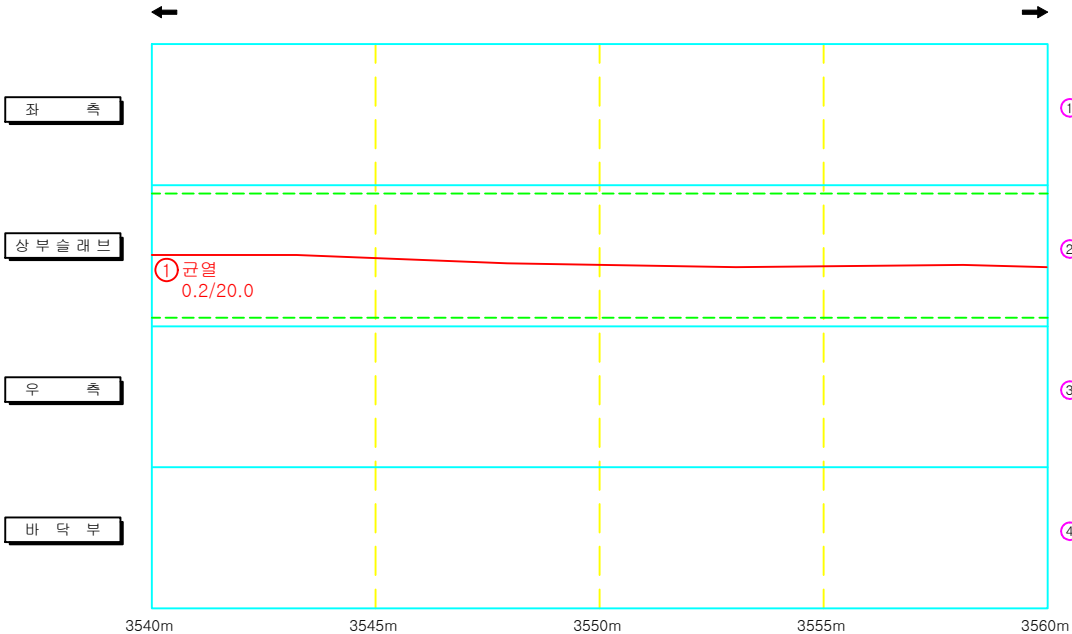

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  |      |      |      |    |    |          |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

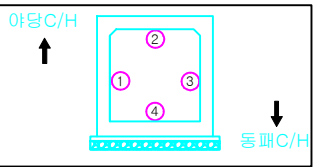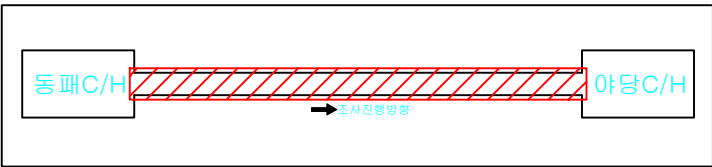

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 178                    |

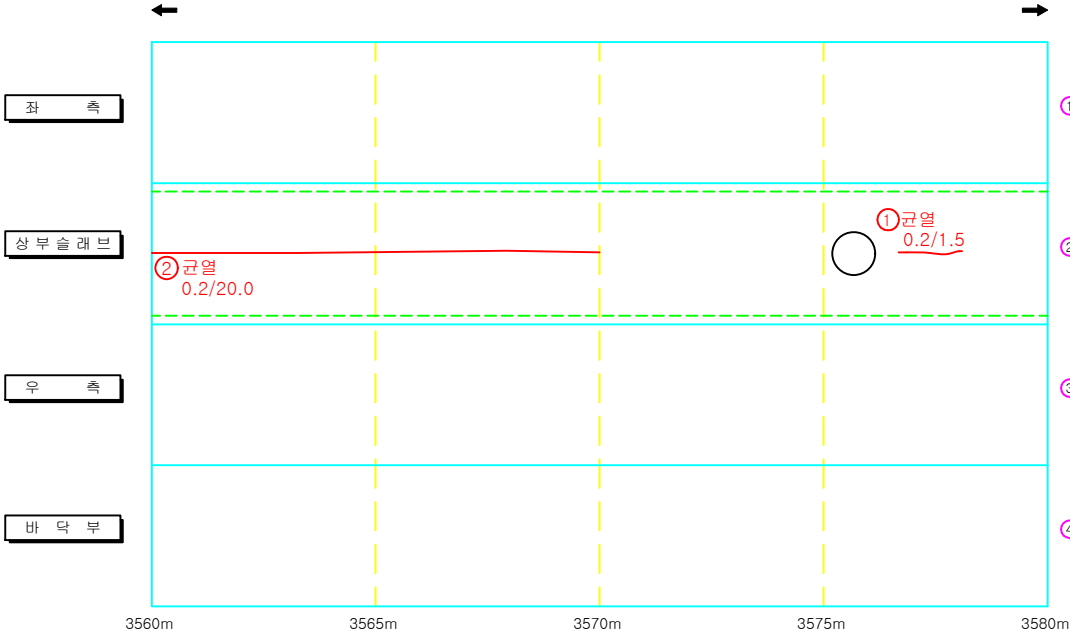

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 1.5  | 1  | m  | 1.50     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

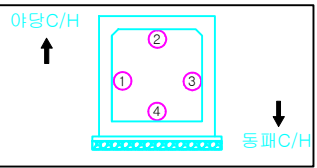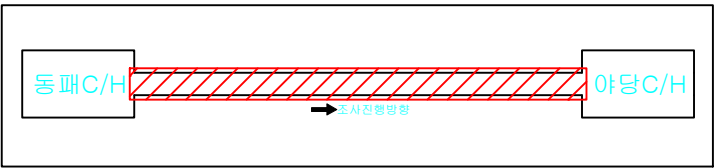

범  
례



|              |                 |         |        |                                  |
|--------------|-----------------|---------|--------|----------------------------------|
| CW 0.2 균열    | 양상균열            | 재료분리    | 편침, 공중 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연철철밀안전점검결과 |
| 박리, 박락 파손    | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                     |
| 이물질퇴적, 적지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 폐관  | 점검일자 2023.06                     |
| 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 179               |

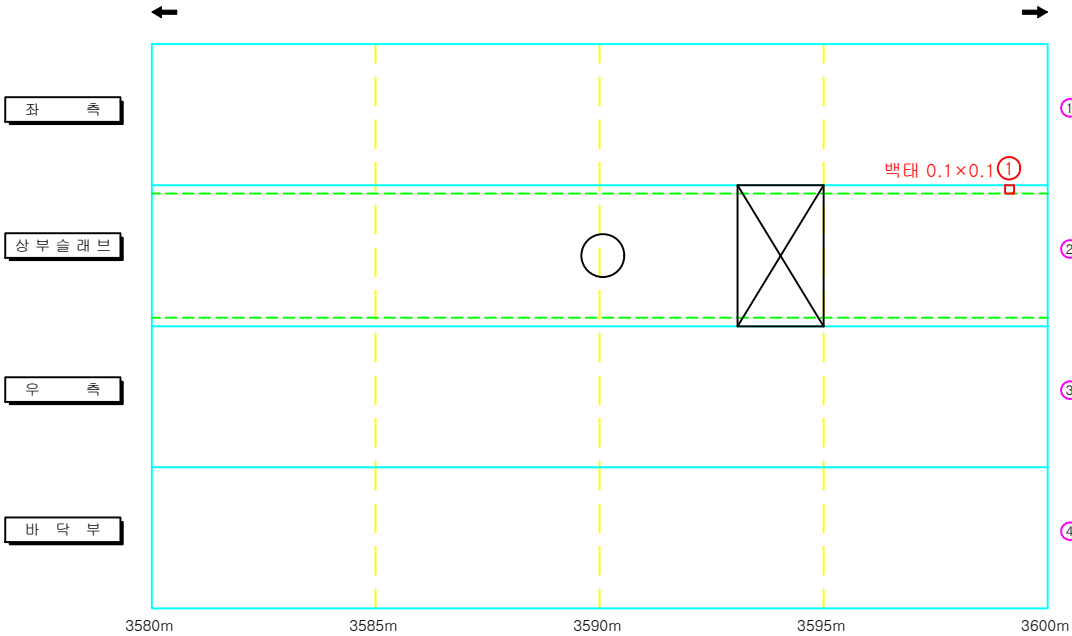

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 백태   | 0.1  | 0.1 | 1  | m  | 0.01     |     |
| 2  |      |      |     |    |    |          |     |
| 3  |      |      |     |    |    |          |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

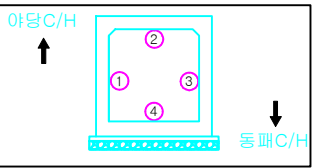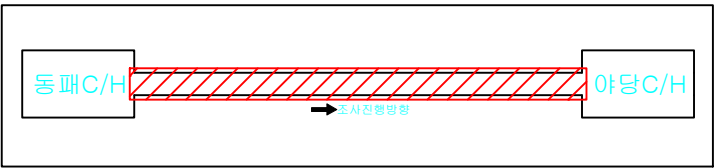

범  
례

|                 |                    |         |          |                                           |
|-----------------|--------------------|---------|----------|-------------------------------------------|
| CW 0.2 균열       | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손    | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 동역영역<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투적 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 정경원자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락    | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 180                     |





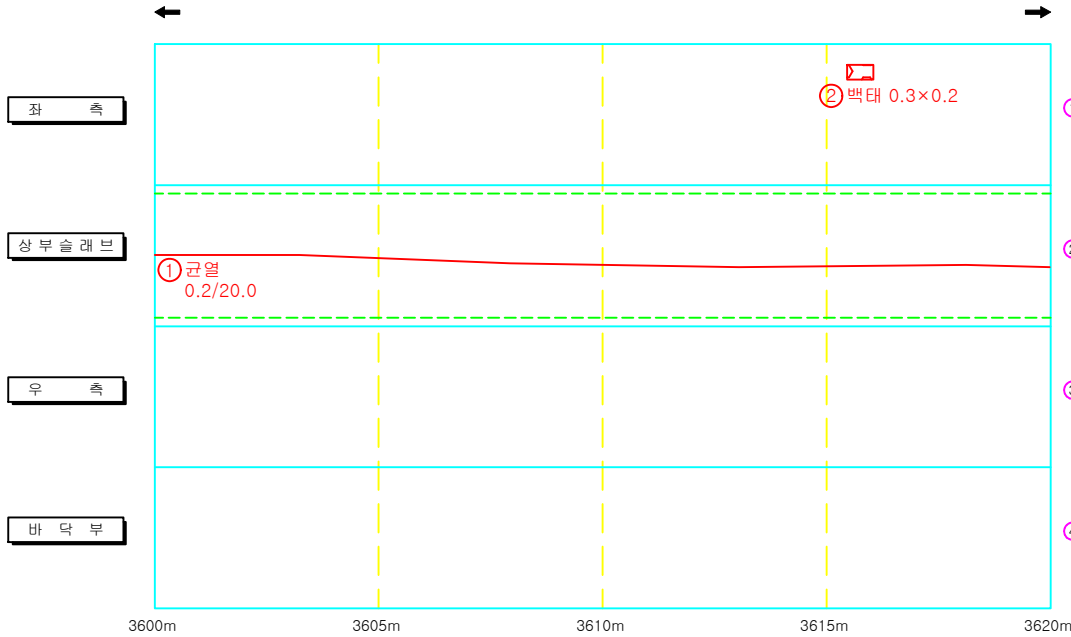

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m              | 20.00    |     |
| 2  | 백태   | 0.3  | 0.2  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.06     |     |
| 3  |      |      |      |    |                |          |     |
| 4  |      |      |      |    |                |          |     |
| 5  |      |      |      |    |                |          |     |
| 6  |      |      |      |    |                |          |     |
| 7  |      |      |      |    |                |          |     |
| 8  |      |      |      |    |                |          |     |
| 9  |      |      |      |    |                |          |     |
| 10 |      |      |      |    |                |          |     |
| 11 |      |      |      |    |                |          |     |
| 12 |      |      |      |    |                |          |     |
| 13 |      |      |      |    |                |          |     |
| 14 |      |      |      |    |                |          |     |
| 15 |      |      |      |    |                |          |     |
| 16 |      |      |      |    |                |          |     |
| 17 |      |      |      |    |                |          |     |
| 18 |      |      |      |    |                |          |     |
| 19 |      |      |      |    |                |          |     |
| 20 |      |      |      |    |                |          |     |
| 21 |      |      |      |    |                |          |     |
| 22 |      |      |      |    |                |          |     |
| 23 |      |      |      |    |                |          |     |
| 24 |      |      |      |    |                |          |     |
| 25 |      |      |      |    |                |          |     |
| 26 |      |      |      |    |                |          |     |
| 27 |      |      |      |    |                |          |     |
| 28 |      |      |      |    |                |          |     |
| 29 |      |      |      |    |                |          |     |
| 30 |      |      |      |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

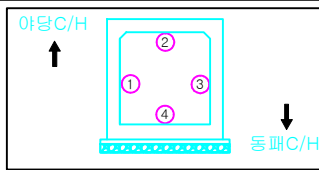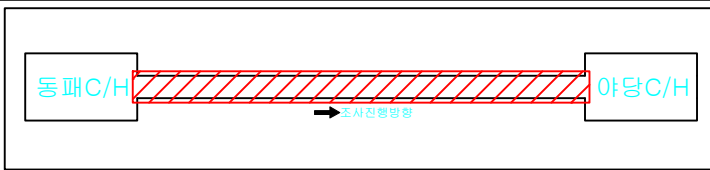

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 181                    |

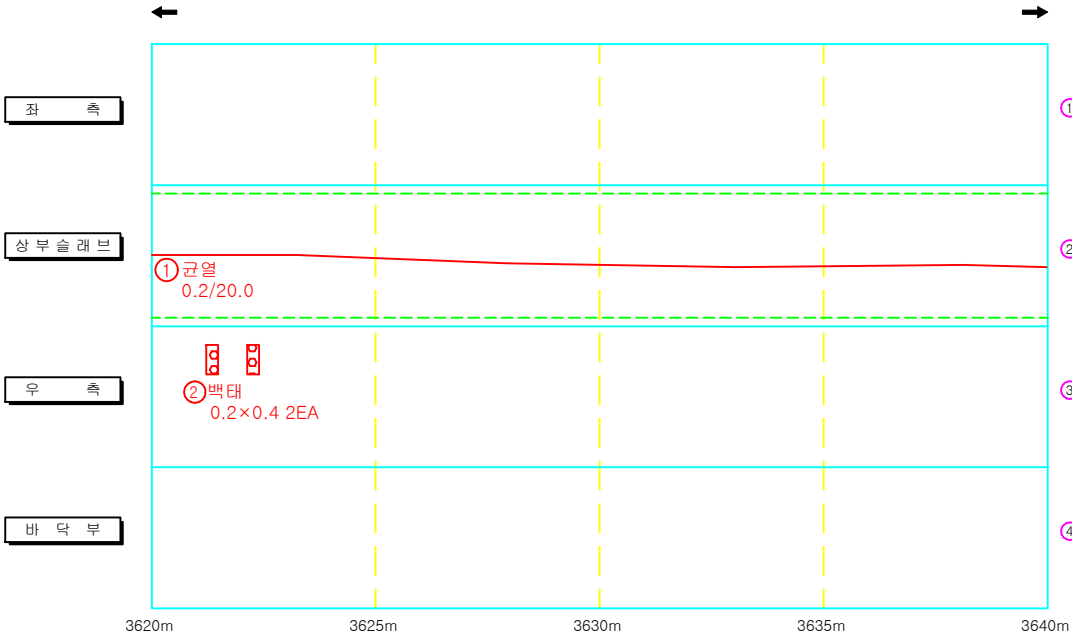

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m              | 20.00    |     |
| 2  | 백태   | 0.2  | 0.4  | 2  | m <sup>2</sup> | 0.16     |     |
| 3  |      |      |      |    |                |          |     |
| 4  |      |      |      |    |                |          |     |
| 5  |      |      |      |    |                |          |     |
| 6  |      |      |      |    |                |          |     |
| 7  |      |      |      |    |                |          |     |
| 8  |      |      |      |    |                |          |     |
| 9  |      |      |      |    |                |          |     |
| 10 |      |      |      |    |                |          |     |
| 11 |      |      |      |    |                |          |     |
| 12 |      |      |      |    |                |          |     |
| 13 |      |      |      |    |                |          |     |
| 14 |      |      |      |    |                |          |     |
| 15 |      |      |      |    |                |          |     |
| 16 |      |      |      |    |                |          |     |
| 17 |      |      |      |    |                |          |     |
| 18 |      |      |      |    |                |          |     |
| 19 |      |      |      |    |                |          |     |
| 20 |      |      |      |    |                |          |     |
| 21 |      |      |      |    |                |          |     |
| 22 |      |      |      |    |                |          |     |
| 23 |      |      |      |    |                |          |     |
| 24 |      |      |      |    |                |          |     |
| 25 |      |      |      |    |                |          |     |
| 26 |      |      |      |    |                |          |     |
| 27 |      |      |      |    |                |          |     |
| 28 |      |      |      |    |                |          |     |
| 29 |      |      |      |    |                |          |     |
| 30 |      |      |      |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

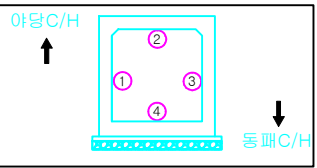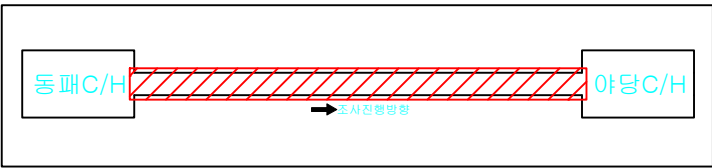

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW(0.2) 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 극치물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파손  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호 신김포-신파주 - 182                 |

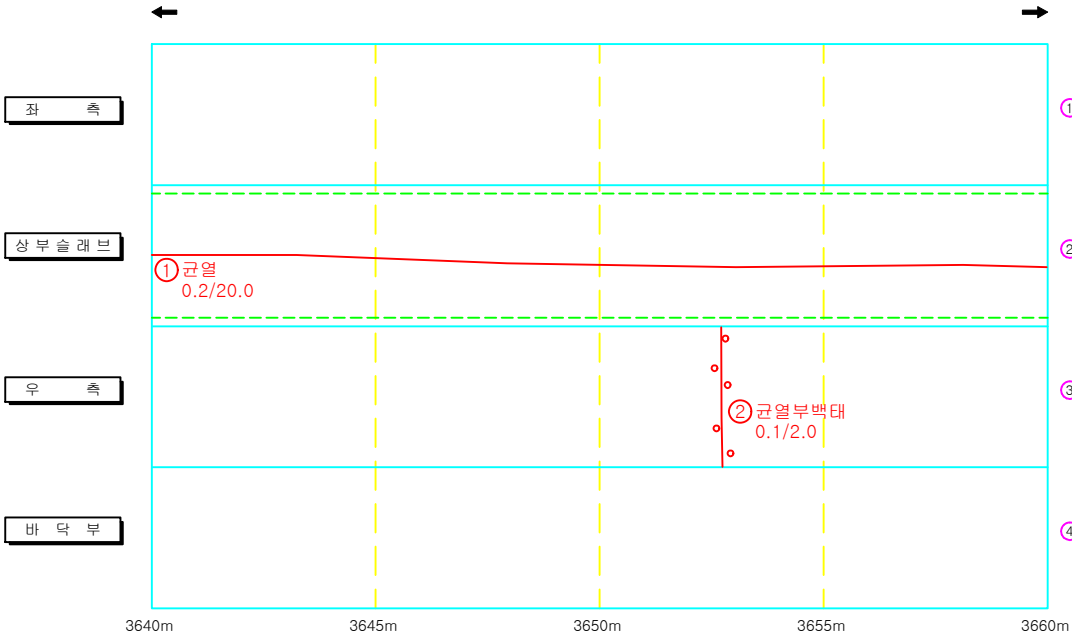

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>수량 | 비 고 |
|----|-------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열    | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  | 균열부백태 | 0.1  | 2.0  | 1  | m  | 2.00     |     |
| 3  |       |      |      |    |    |          |     |
| 4  |       |      |      |    |    |          |     |
| 5  |       |      |      |    |    |          |     |
| 6  |       |      |      |    |    |          |     |
| 7  |       |      |      |    |    |          |     |
| 8  |       |      |      |    |    |          |     |
| 9  |       |      |      |    |    |          |     |
| 10 |       |      |      |    |    |          |     |
| 11 |       |      |      |    |    |          |     |
| 12 |       |      |      |    |    |          |     |
| 13 |       |      |      |    |    |          |     |
| 14 |       |      |      |    |    |          |     |
| 15 |       |      |      |    |    |          |     |
| 16 |       |      |      |    |    |          |     |
| 17 |       |      |      |    |    |          |     |
| 18 |       |      |      |    |    |          |     |
| 19 |       |      |      |    |    |          |     |
| 20 |       |      |      |    |    |          |     |
| 21 |       |      |      |    |    |          |     |
| 22 |       |      |      |    |    |          |     |
| 23 |       |      |      |    |    |          |     |
| 24 |       |      |      |    |    |          |     |
| 25 |       |      |      |    |    |          |     |
| 26 |       |      |      |    |    |          |     |
| 27 |       |      |      |    |    |          |     |
| 28 |       |      |      |    |    |          |     |
| 29 |       |      |      |    |    |          |     |
| 30 |       |      |      |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

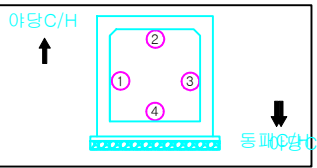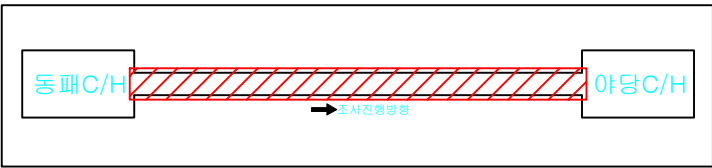

범  
례



|                |                    |         |          |                                           |
|----------------|--------------------|---------|----------|-------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>연출 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배대       | 동역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물침체적<br>적치물퇴적 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 183                     |

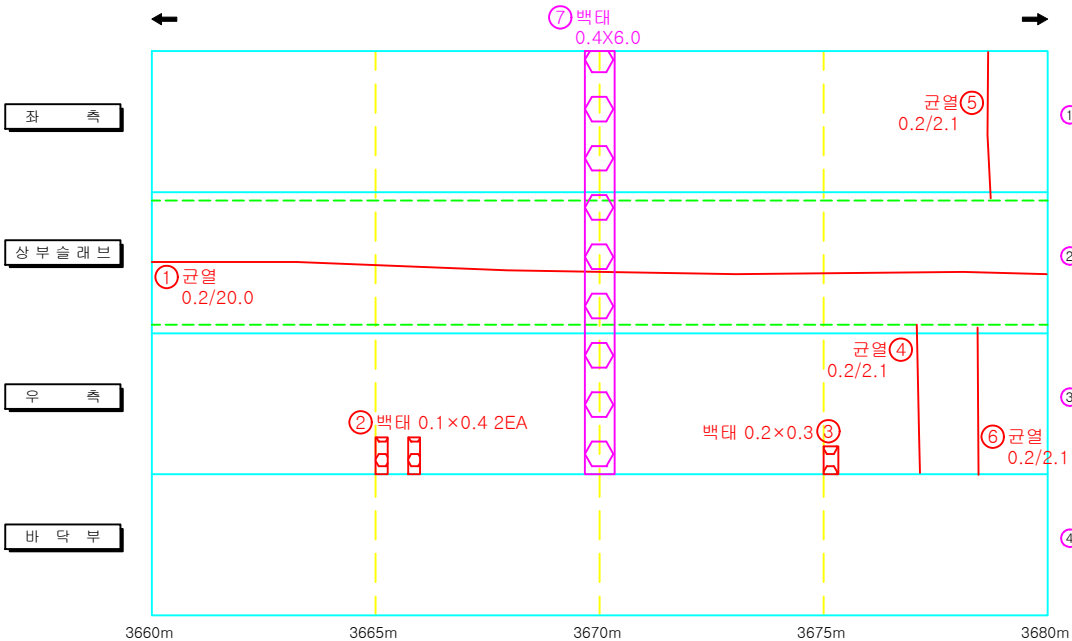

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m              | 20.00    |     |
| 2  | 백태   | 0.1  | 0.4  | 2  | m <sup>2</sup> | 0.08     |     |
| 3  | 백태   | 0.2  | 0.3  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.06     |     |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |     |
| 5  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |     |
| 6  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |     |
| 7  | 백태   | 0.4  | 6.0  | 1  | m <sup>2</sup> | 2.40     |     |
| 8  |      |      |      |    |                |          |     |
| 9  |      |      |      |    |                |          |     |
| 10 |      |      |      |    |                |          |     |
| 11 |      |      |      |    |                |          |     |
| 12 |      |      |      |    |                |          |     |
| 13 |      |      |      |    |                |          |     |
| 14 |      |      |      |    |                |          |     |
| 15 |      |      |      |    |                |          |     |
| 16 |      |      |      |    |                |          |     |
| 17 |      |      |      |    |                |          |     |
| 18 |      |      |      |    |                |          |     |
| 19 |      |      |      |    |                |          |     |
| 20 |      |      |      |    |                |          |     |
| 21 |      |      |      |    |                |          |     |
| 22 |      |      |      |    |                |          |     |
| 23 |      |      |      |    |                |          |     |
| 24 |      |      |      |    |                |          |     |
| 25 |      |      |      |    |                |          |     |
| 26 |      |      |      |    |                |          |     |
| 27 |      |      |      |    |                |          |     |
| 28 |      |      |      |    |                |          |     |
| 29 |      |      |      |    |                |          |     |
| 30 |      |      |      |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

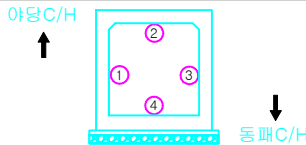

범  
례



|                |                    |         |          |                                         |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공형   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                         |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                         |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 184                   |

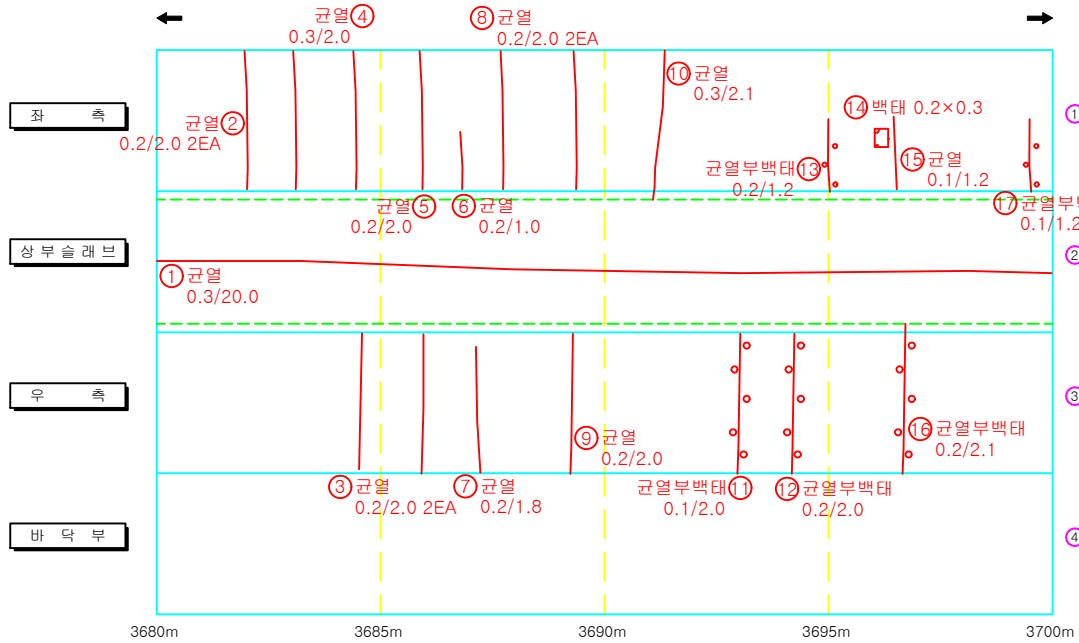

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|------|----|----------------|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열    | 0.3  | 20.0 | 1  | m              | 20.00    |     |
| 2  | 균열    | 0.2  | 2.0  | 2  | m              | 4.00     |     |
| 3  | 균열    | 0.2  | 2.0  | 2  | m              | 4.00     |     |
| 4  | 균열    | 0.3  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 5  | 균열    | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 6  | 균열    | 0.2  | 1.0  | 1  | m              | 1.00     |     |
| 7  | 균열    | 0.2  | 1.8  | 1  | m              | 1.80     |     |
| 8  | 균열    | 0.2  | 2.0  | 2  | m              | 4.00     |     |
| 9  | 균열    | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 10 | 균열    | 0.3  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |     |
| 11 | 균열부백태 | 0.1  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 12 | 균열부백태 | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 13 | 균열부백태 | 0.2  | 1.2  | 1  | m              | 1.20     |     |
| 14 | 백태    | 0.2  | 0.3  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.06     |     |
| 15 | 균열    | 0.1  | 1.2  | 1  | m              | 1.20     |     |
| 16 | 균열부백태 | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |     |
| 17 | 균열부백태 | 0.1  | 1.2  | 1  | m              | 1.20     |     |
| 18 |       |      |      |    |                |          |     |
| 19 |       |      |      |    |                |          |     |
| 20 |       |      |      |    |                |          |     |
| 21 |       |      |      |    |                |          |     |
| 22 |       |      |      |    |                |          |     |
| 23 |       |      |      |    |                |          |     |
| 24 |       |      |      |    |                |          |     |
| 25 |       |      |      |    |                |          |     |
| 26 |       |      |      |    |                |          |     |
| 27 |       |      |      |    |                |          |     |
| 28 |       |      |      |    |                |          |     |
| 29 |       |      |      |    |                |          |     |
| 30 |       |      |      |    |                |          |     |


\* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

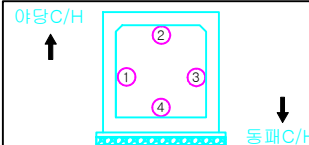

범  
례



|                                                                                       |                |                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| CW-0.2                                                                                | 균열             |  망상균열               |  재료분리    |  편청, 공청   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>댐을 청밀안전점검 구역 |
|  | 벽리, 박락<br>파손   |  시공이음분리,<br>층분리, 이격 |  누수, 습윤부 |  백태       | 동역영<br>케이아이엠(주)                          |
|  | 이물침투적<br>극치물침투 |  철근노출               |  침식      |  배관<br>파관 | 정영민<br>2023.06                           |
|  | 사석이완<br>사석탈락   |  세굴                 |  강재부식    |  기타       | 왕도면<br>신김포-신파주 - 185                     |

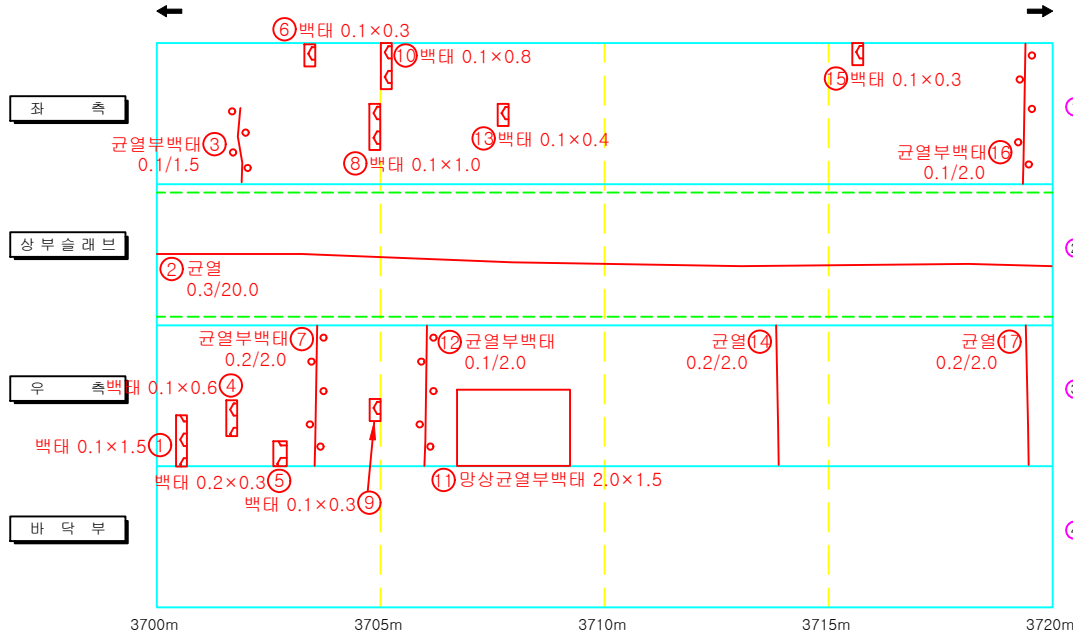

| 번호 | 손상내용    | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상물량  | 비고 |
|----|---------|------|------|----|----------------|-------|----|
|    |         | 폭    | 길이   | 개소 |                |       |    |
| 1  | 백태      | 0.1  | 1.5  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.15  |    |
| 2  | 균열      | 0.3  | 20.0 | 1  | m              | 20.00 |    |
| 3  | 균열부백태   | 0.1  | 1.5  | 1  | m              | 1.50  |    |
| 4  | 백태      | 0.1  | 0.6  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.06  |    |
| 5  | 백태      | 0.2  | 0.3  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.06  |    |
| 6  | 백태      | 0.1  | 0.3  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.03  |    |
| 7  | 균열부백태   | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00  |    |
| 8  | 백태      | 0.1  | 1.0  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.10  |    |
| 9  | 백태      | 0.1  | 0.3  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.03  |    |
| 10 | 백태      | 0.1  | 0.8  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.08  |    |
| 11 | 망상균열부백태 | 2.0  | 1.5  | 1  | m <sup>2</sup> | 3.00  |    |
| 12 | 균열부백태   | 0.1  | 2.0  | 1  | m              | 2.00  |    |
| 13 | 백태      | 0.1  | 0.4  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.04  |    |
| 14 | 균열      | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00  |    |
| 15 | 백태      | 0.1  | 0.3  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.03  |    |
| 16 | 균열부백태   | 0.1  | 2.0  | 1  | m              | 2.00  |    |
| 17 | 균열      | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00  |    |
| 18 |         |      |      |    |                |       |    |
| 19 |         |      |      |    |                |       |    |
| 20 |         |      |      |    |                |       |    |
| 21 |         |      |      |    |                |       |    |
| 22 |         |      |      |    |                |       |    |
| 23 |         |      |      |    |                |       |    |
| 24 |         |      |      |    |                |       |    |
| 25 |         |      |      |    |                |       |    |
| 26 |         |      |      |    |                |       |    |
| 27 |         |      |      |    |                |       |    |
| 28 |         |      |      |    |                |       |    |
| 29 |         |      |      |    |                |       |    |
| 30 |         |      |      |    |                |       |    |


\* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

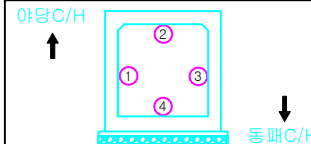

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 구역 |
| 벽리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역영 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 축치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호 신김포-신파주 - 186                 |

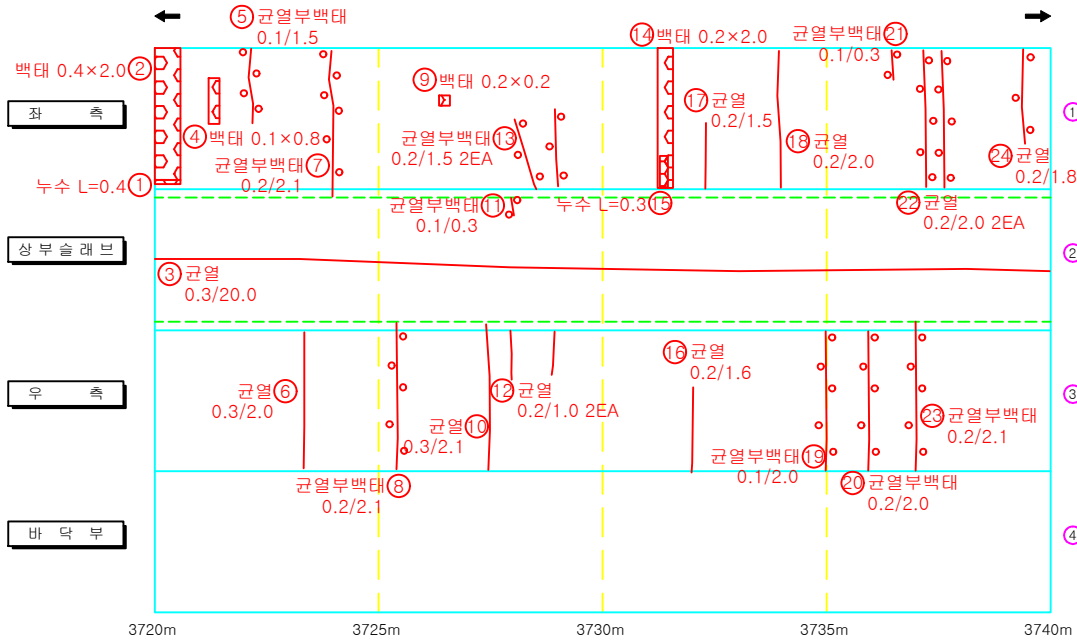

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|------|----|----------------|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |     |
| 1  | 누수    |      | 0.4  | 1  | m              | 0.40     |     |
| 2  | 백태    | 0.4  | 2.0  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.80     |     |
| 3  | 균열    | 0.3  | 20.0 | 1  | m              | 20.00    |     |
| 4  | 백태    | 0.1  | 0.8  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.08     |     |
| 5  | 균열부백태 | 0.1  | 1.5  | 1  | m              | 1.50     |     |
| 6  | 균열    | 0.3  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 7  | 균열부백태 | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |     |
| 8  | 균열부백태 | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |     |
| 9  | 백태    | 0.2  | 0.2  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.04     |     |
| 10 | 균열    | 0.3  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |     |
| 11 | 균열부백태 | 0.1  | 0.3  | 1  | m              | 0.30     |     |
| 12 | 균열    | 0.2  | 1.0  | 2  | m              | 2.00     |     |
| 13 | 균열부백태 | 0.2  | 1.5  | 2  | m              | 3.00     |     |
| 14 | 백태    | 0.2  | 2.0  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.40     |     |
| 15 | 누수    |      | 0.3  | 1  | m              | 0.30     |     |
| 16 | 균열    | 0.2  | 1.6  | 1  | m              | 1.60     |     |
| 17 | 균열    | 0.2  | 1.5  | 1  | m              | 1.50     |     |
| 18 | 균열    | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 19 | 균열부백태 | 0.1  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 20 | 균열부백태 | 0.2  | 2.0  | 1  | m              | 2.00     |     |
| 21 | 균열부백태 | 0.1  | 0.3  | 1  | m              | 0.30     |     |
| 22 | 균열    | 0.2  | 2.0  | 2  | m              | 4.00     |     |
| 23 | 균열부백태 | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |     |
| 24 | 균열    | 0.2  | 1.8  | 1  | m              | 1.80     |     |
| 25 |       |      |      |    |                |          |     |
| 26 |       |      |      |    |                |          |     |
| 27 |       |      |      |    |                |          |     |
| 28 |       |      |      |    |                |          |     |
| 29 |       |      |      |    |                |          |     |
| 30 |       |      |      |    |                |          |     |


\* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

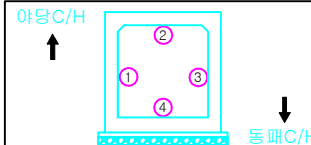

범  
례



|               |                    |            |          |                 |                                           |
|---------------|--------------------|------------|----------|-----------------|-------------------------------------------|
| CW 0.2        | 균열                 | 망상균열       | 재료분리     | 편형, 공동          | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면허 청밀안전점검 구역 |
| 벽리, 박락<br>파손  | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 배관<br>배관 | 용역사<br>케이아이엠(주) | 용역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물침하<br>적지물퇴적 | 철근노출               | 침식         | 배관<br>배관 | 용역사<br>케이아이엠(주) | 용역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 사석이완<br>사석탈락  | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 용역사<br>케이아이엠(주) | 용역사<br>케이아이엠(주)                           |

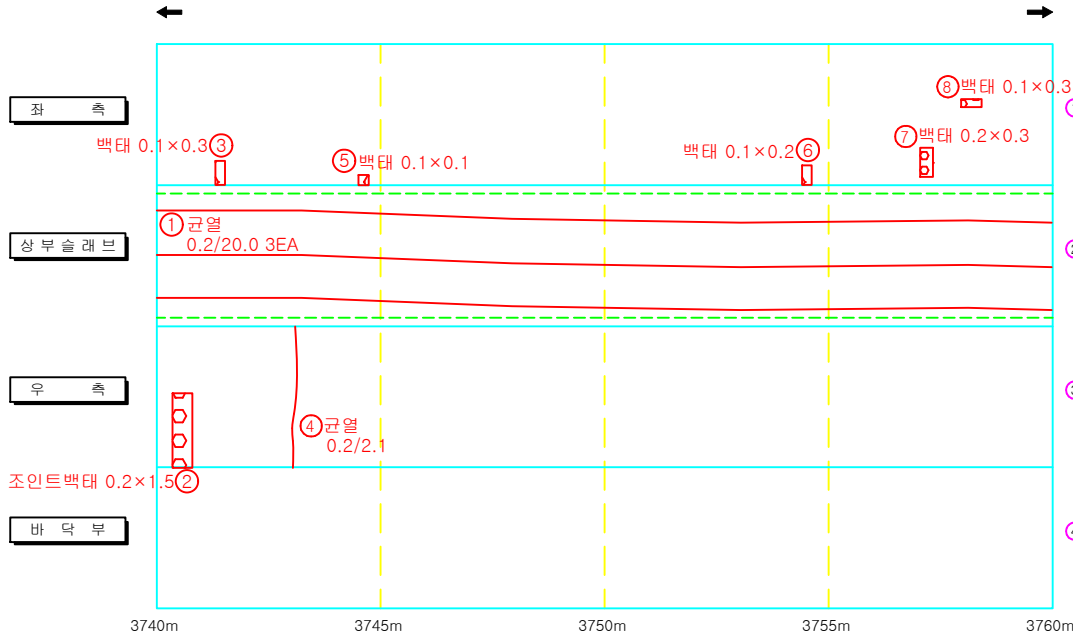

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|-------|------|------|----|----------------|----------|-----|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열    | 0.2  | 20.0 | 3  | m              | 60.00    |     |
| 2  | 조인트백태 | 0.2  | 1.5  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.30     |     |
| 3  | 백태    | 0.1  | 0.3  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.03     |     |
| 4  | 균열    | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |     |
| 5  | 백태    | 0.1  | 0.1  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.01     |     |
| 6  | 백태    | 0.1  | 0.2  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.02     |     |
| 7  | 백태    | 0.2  | 0.3  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.06     |     |
| 8  | 백태    | 0.1  | 0.3  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.03     |     |
| 9  |       |      |      |    |                |          |     |
| 10 |       |      |      |    |                |          |     |
| 11 |       |      |      |    |                |          |     |
| 12 |       |      |      |    |                |          |     |
| 13 |       |      |      |    |                |          |     |
| 14 |       |      |      |    |                |          |     |
| 15 |       |      |      |    |                |          |     |
| 16 |       |      |      |    |                |          |     |
| 17 |       |      |      |    |                |          |     |
| 18 |       |      |      |    |                |          |     |
| 19 |       |      |      |    |                |          |     |
| 20 |       |      |      |    |                |          |     |
| 21 |       |      |      |    |                |          |     |
| 22 |       |      |      |    |                |          |     |
| 23 |       |      |      |    |                |          |     |
| 24 |       |      |      |    |                |          |     |
| 25 |       |      |      |    |                |          |     |
| 26 |       |      |      |    |                |          |     |
| 27 |       |      |      |    |                |          |     |
| 28 |       |      |      |    |                |          |     |
| 29 |       |      |      |    |                |          |     |
| 30 |       |      |      |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

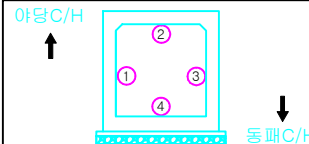

범  
례

|                |                    |         |          |                                           |
|----------------|--------------------|---------|----------|-------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편향, 공회   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면허 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물질퇴적<br>적지물퇴적 | 철근노출               | 침식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 188                     |





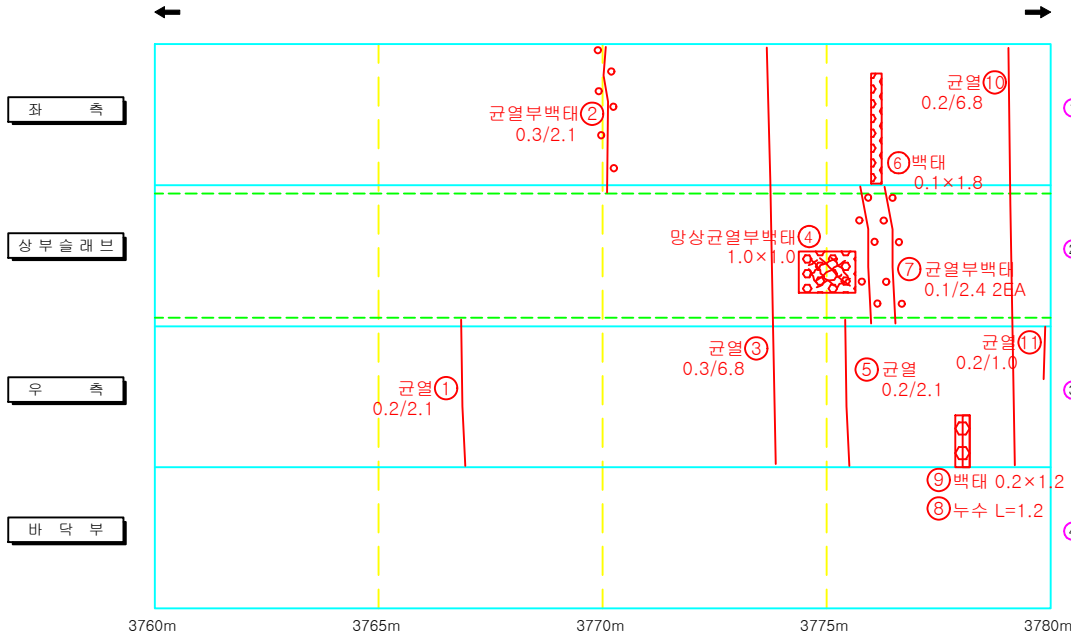

| 번호 | 손상내용    | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|---------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |         | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열      | 0.2  | 2.1 | 1  | m              | 2.10     |     |
| 2  | 균열부백태   | 0.3  | 2.1 | 1  | m              | 2.10     |     |
| 3  | 균열      | 0.3  | 6.8 | 1  | m              | 6.80     |     |
| 4  | 망상균열부백태 | 1.0  | 1.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 1.00     |     |
| 5  | 균열      | 0.2  | 2.1 | 1  | m              | 2.10     |     |
| 6  | 백태      | 0.1  | 1.8 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.18     |     |
| 7  | 균열부백태   | 0.1  | 2.4 | 2  | m              | 4.80     |     |
| 8  | 누수      |      | 1.2 | 1  | m              | 1.20     |     |
| 9  | 백태      | 0.2  | 1.2 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.24     |     |
| 10 | 균열      | 0.2  | 6.8 | 1  | m              | 6.80     |     |
| 11 | 균열      | 0.2  | 1.0 | 1  | m              | 1.00     |     |
| 12 |         |      |     |    |                |          |     |
| 13 |         |      |     |    |                |          |     |
| 14 |         |      |     |    |                |          |     |
| 15 |         |      |     |    |                |          |     |
| 16 |         |      |     |    |                |          |     |
| 17 |         |      |     |    |                |          |     |
| 18 |         |      |     |    |                |          |     |
| 19 |         |      |     |    |                |          |     |
| 20 |         |      |     |    |                |          |     |
| 21 |         |      |     |    |                |          |     |
| 22 |         |      |     |    |                |          |     |
| 23 |         |      |     |    |                |          |     |
| 24 |         |      |     |    |                |          |     |
| 25 |         |      |     |    |                |          |     |
| 26 |         |      |     |    |                |          |     |
| 27 |         |      |     |    |                |          |     |
| 28 |         |      |     |    |                |          |     |
| 29 |         |      |     |    |                |          |     |
| 30 |         |      |     |    |                |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

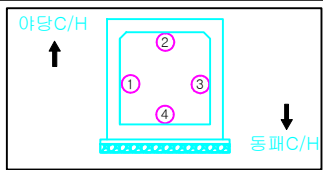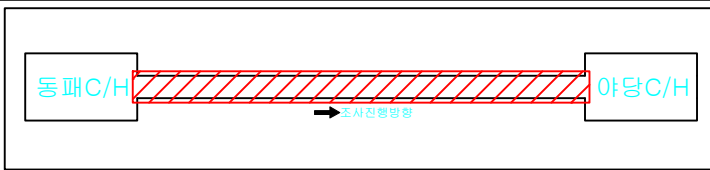

범  
례

|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공통 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 극치물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파손  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 189                 |

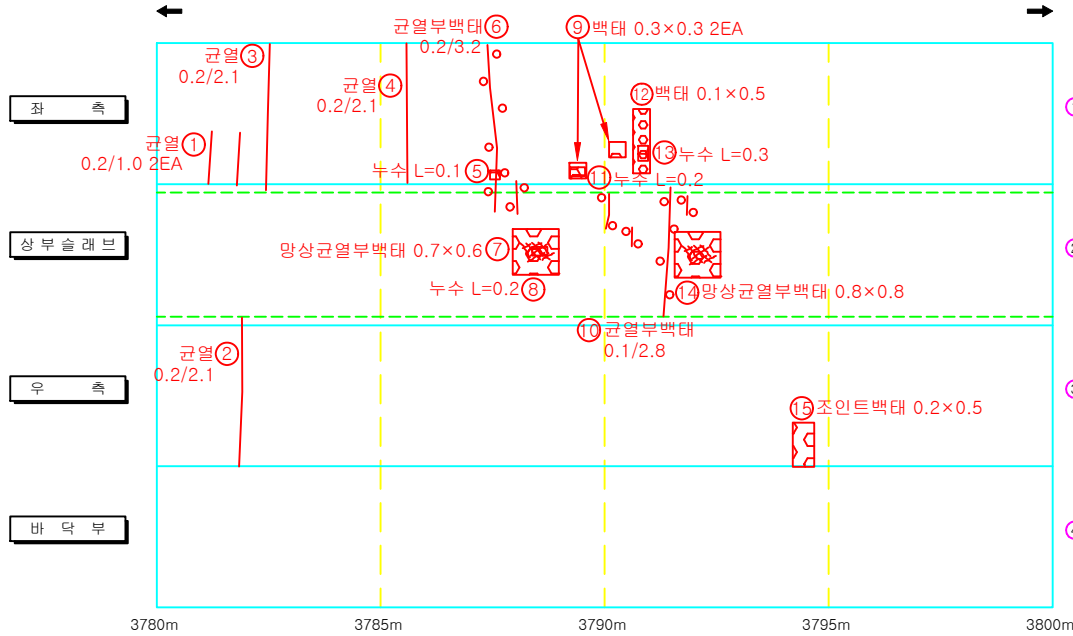

| 번호 | 손상내용    | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상물량 | 비고 |
|----|---------|------|-----|----|----------------|------|----|
|    |         | 폭    | 길이  | 개소 |                |      |    |
| 1  | 균열      | 0.2  | 1.0 | 2  | m              | 2.00 |    |
| 2  | 균열      | 0.2  | 2.1 | 1  | m              | 2.10 |    |
| 3  | 균열      | 0.2  | 2.1 | 1  | m              | 2.10 |    |
| 4  | 균열      | 0.2  | 2.1 | 1  | m              | 2.10 |    |
| 5  | 누수      |      | 0.1 | 1  | m              | 0.10 |    |
| 6  | 균열부백태   | 0.2  | 3.2 | 1  | m              | 3.20 |    |
| 7  | 망상균열부백태 | 0.7  | 0.6 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.42 |    |
| 8  | 누수      |      | 0.2 | 1  | m              | 0.20 |    |
| 9  | 백태      | 0.3  | 0.3 | 2  | m <sup>2</sup> | 0.18 |    |
| 10 | 균열부백태   | 0.1  | 2.8 | 1  | m              | 2.80 |    |
| 11 | 누수      |      | 0.2 | 1  | m              | 0.20 |    |
| 12 | 백태      | 0.1  | 0.5 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.05 |    |
| 13 | 누수      |      | 0.3 | 1  | m              | 0.30 |    |
| 14 | 망상균열부백태 | 0.8  | 0.8 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.64 |    |
| 15 | 조인트백태   | 0.2  | 0.5 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.10 |    |
| 16 |         |      |     |    |                |      |    |
| 17 |         |      |     |    |                |      |    |
| 18 |         |      |     |    |                |      |    |
| 19 |         |      |     |    |                |      |    |
| 20 |         |      |     |    |                |      |    |
| 21 |         |      |     |    |                |      |    |
| 22 |         |      |     |    |                |      |    |
| 23 |         |      |     |    |                |      |    |
| 24 |         |      |     |    |                |      |    |
| 25 |         |      |     |    |                |      |    |
| 26 |         |      |     |    |                |      |    |
| 27 |         |      |     |    |                |      |    |
| 28 |         |      |     |    |                |      |    |
| 29 |         |      |     |    |                |      |    |
| 30 |         |      |     |    |                |      |    |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H


야당C/H

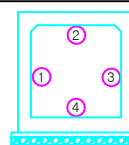

동패C/H

범  
례



|                 |                    |         |          |                                          |
|-----------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열       | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 벽리, 박락<br>파손    | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투적 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락    | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 190                    |

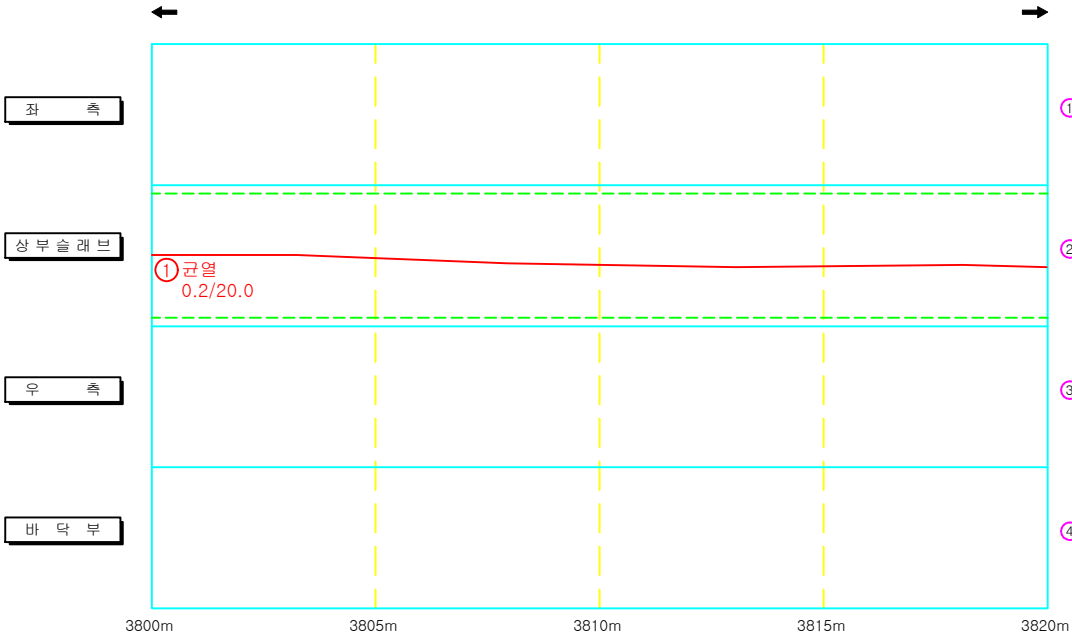

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  |      |      |      |    |    |          |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

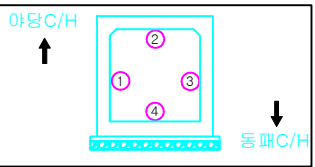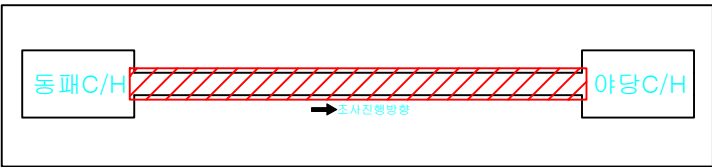



범  
례

|                |                    |         |          |                                          |
|----------------|--------------------|---------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 정경원자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 191                    |

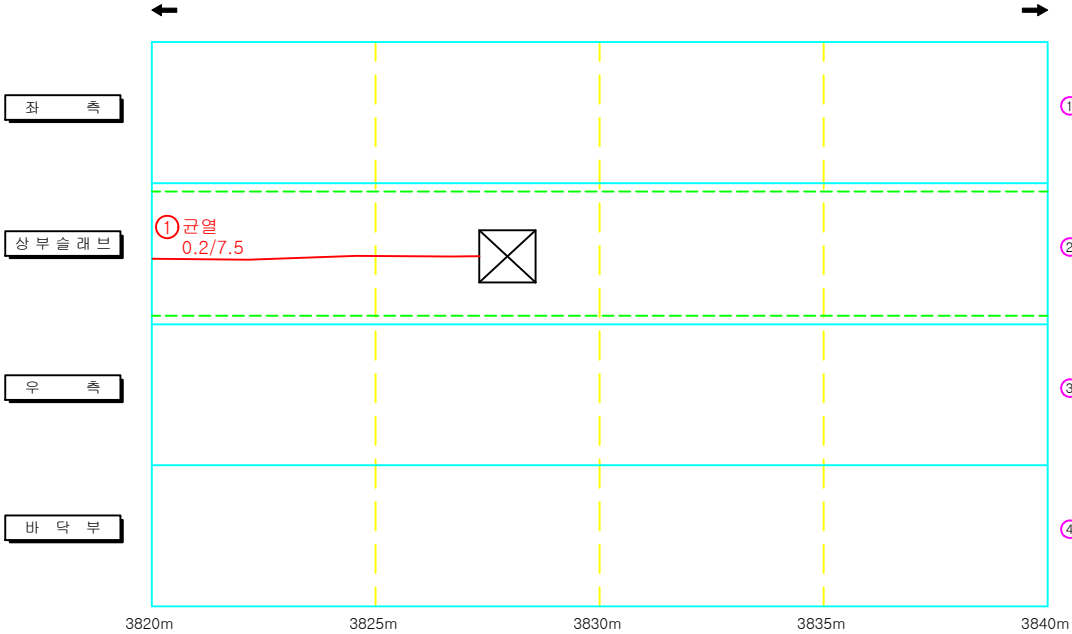


| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1  | m  | 7.50     |     |
| 2  |      |      |     |    |    |          |     |
| 3  |      |      |     |    |    |          |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

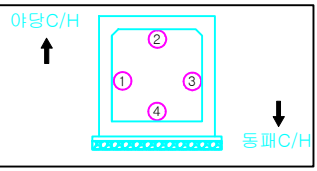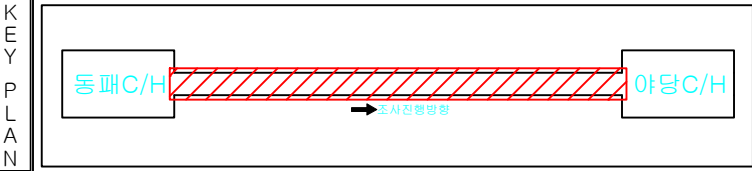

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 | 단위  | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----------|-----|
|    |      |      |     |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 2  | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 3  | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 4  | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 5  | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 6  | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 7  | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 8  | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 9  | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 10 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 11 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 12 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 13 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 14 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 15 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 16 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 17 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 18 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 19 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 20 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 21 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 22 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 23 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 24 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 25 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 26 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 27 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 28 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 29 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |
| 30 | 균열   | 0.2  | 7.5 | 1        | m   |



※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

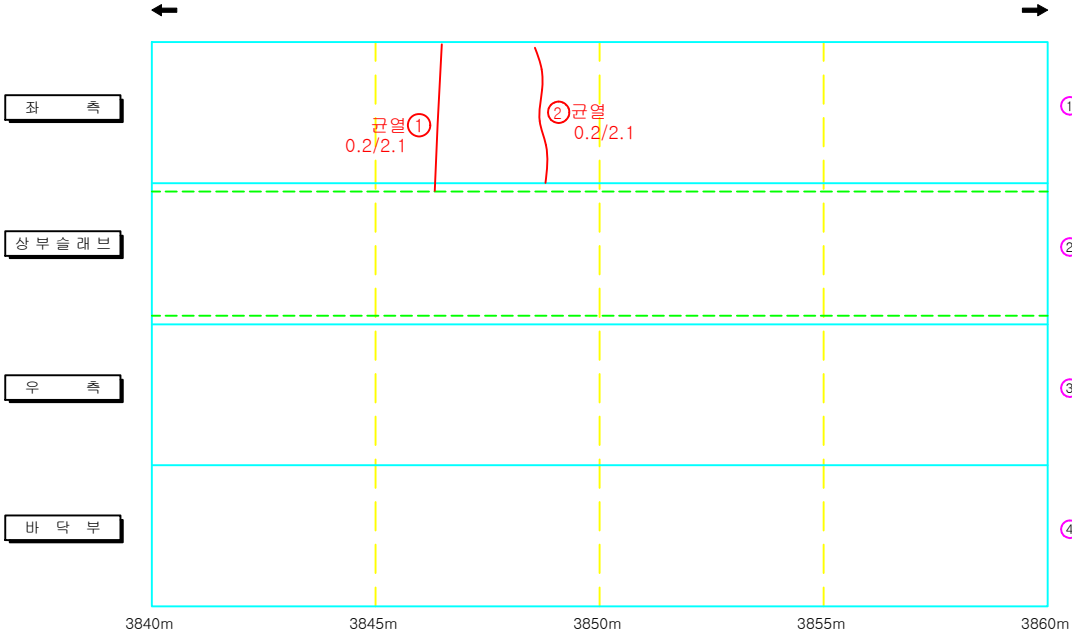

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 3  |      |      |     |    |    |          |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

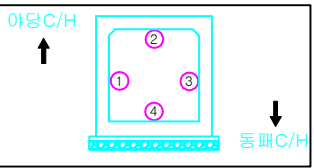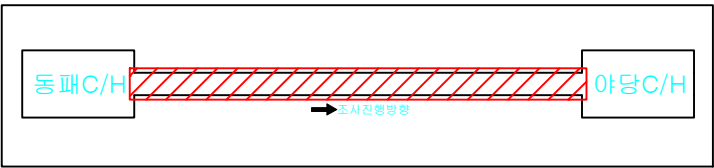

범  
례



|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공중 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 철밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적착지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 193                 |

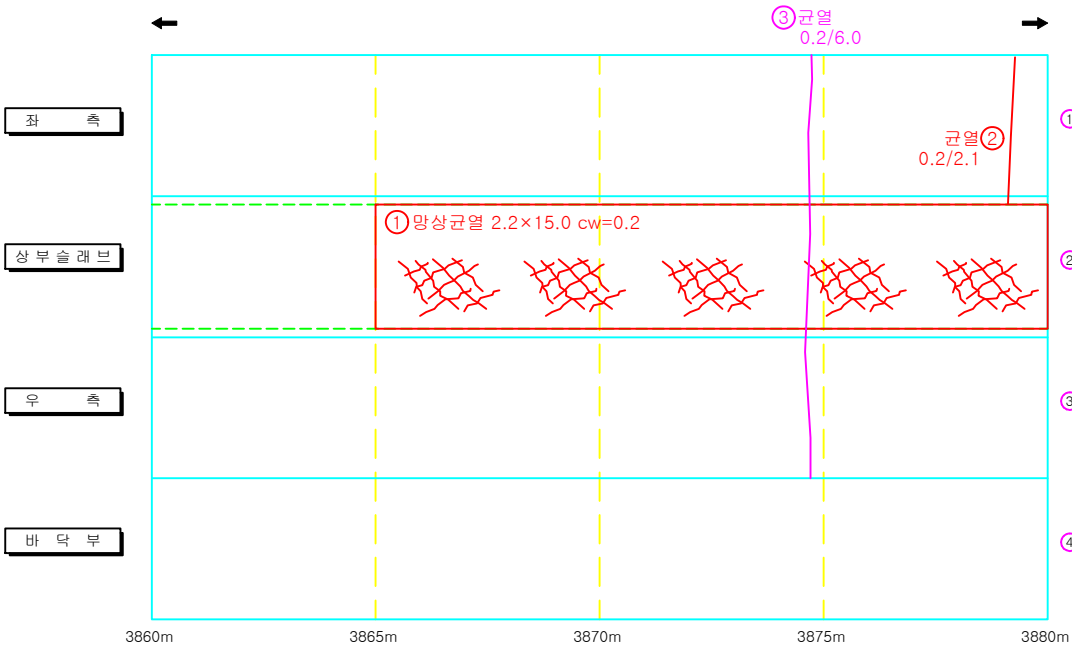

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 망상균열 | 2.2  | 15.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 33.00    | cw=0.2 |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 3  | 균열   | 0.2  | 6.0  | 1  | m              | 6.00     |        |
| 4  |      |      |      |    |                |          |        |
| 5  |      |      |      |    |                |          |        |
| 6  |      |      |      |    |                |          |        |
| 7  |      |      |      |    |                |          |        |
| 8  |      |      |      |    |                |          |        |
| 9  |      |      |      |    |                |          |        |
| 10 |      |      |      |    |                |          |        |
| 11 |      |      |      |    |                |          |        |
| 12 |      |      |      |    |                |          |        |
| 13 |      |      |      |    |                |          |        |
| 14 |      |      |      |    |                |          |        |
| 15 |      |      |      |    |                |          |        |
| 16 |      |      |      |    |                |          |        |
| 17 |      |      |      |    |                |          |        |
| 18 |      |      |      |    |                |          |        |
| 19 |      |      |      |    |                |          |        |
| 20 |      |      |      |    |                |          |        |
| 21 |      |      |      |    |                |          |        |
| 22 |      |      |      |    |                |          |        |
| 23 |      |      |      |    |                |          |        |
| 24 |      |      |      |    |                |          |        |
| 25 |      |      |      |    |                |          |        |
| 26 |      |      |      |    |                |          |        |
| 27 |      |      |      |    |                |          |        |
| 28 |      |      |      |    |                |          |        |
| 29 |      |      |      |    |                |          |        |
| 30 |      |      |      |    |                |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

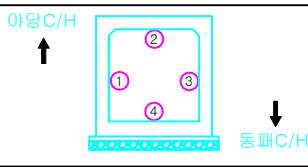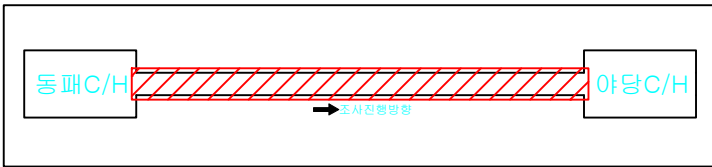

범  
례

|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 파괴, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 배대       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적지물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 194                    |


손상 현황 표

좌 측

상부슬래브

우 측

바닥부

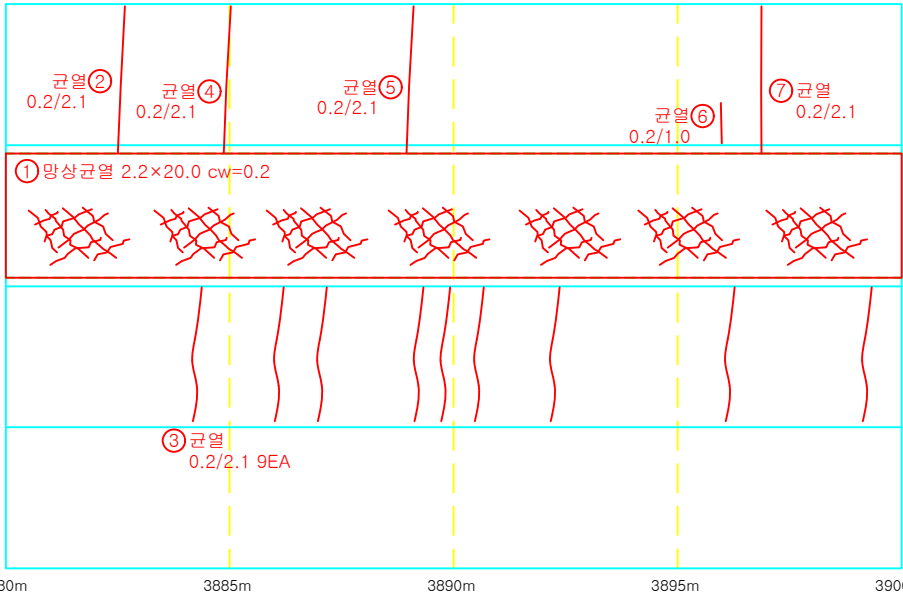

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 망상균열 | 2.2  | 20.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 44.00    | cw=0.2 |
| 2  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 9  | m              | 18.90    |        |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 5  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 6  | 균열   | 0.2  | 1.0  | 1  | m              | 1.00     |        |
| 7  | 균열   | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 8  |      |      |      |    |                |          |        |
| 9  |      |      |      |    |                |          |        |
| 10 |      |      |      |    |                |          |        |
| 11 |      |      |      |    |                |          |        |
| 12 |      |      |      |    |                |          |        |
| 13 |      |      |      |    |                |          |        |
| 14 |      |      |      |    |                |          |        |
| 15 |      |      |      |    |                |          |        |
| 16 |      |      |      |    |                |          |        |
| 17 |      |      |      |    |                |          |        |
| 18 |      |      |      |    |                |          |        |
| 19 |      |      |      |    |                |          |        |
| 20 |      |      |      |    |                |          |        |
| 21 |      |      |      |    |                |          |        |
| 22 |      |      |      |    |                |          |        |
| 23 |      |      |      |    |                |          |        |
| 24 |      |      |      |    |                |          |        |
| 25 |      |      |      |    |                |          |        |
| 26 |      |      |      |    |                |          |        |
| 27 |      |      |      |    |                |          |        |
| 28 |      |      |      |    |                |          |        |
| 29 |      |      |      |    |                |          |        |
| 30 |      |      |      |    |                |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H


야당C/H

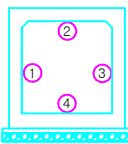

동패C/H

범  
례

|            |                 |         |        |                                    |
|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW(0.2) 균열 | 망상균열            | 재료분리    | 편심, 공회 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투, 적지침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완, 사석탈락 | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 195                 |

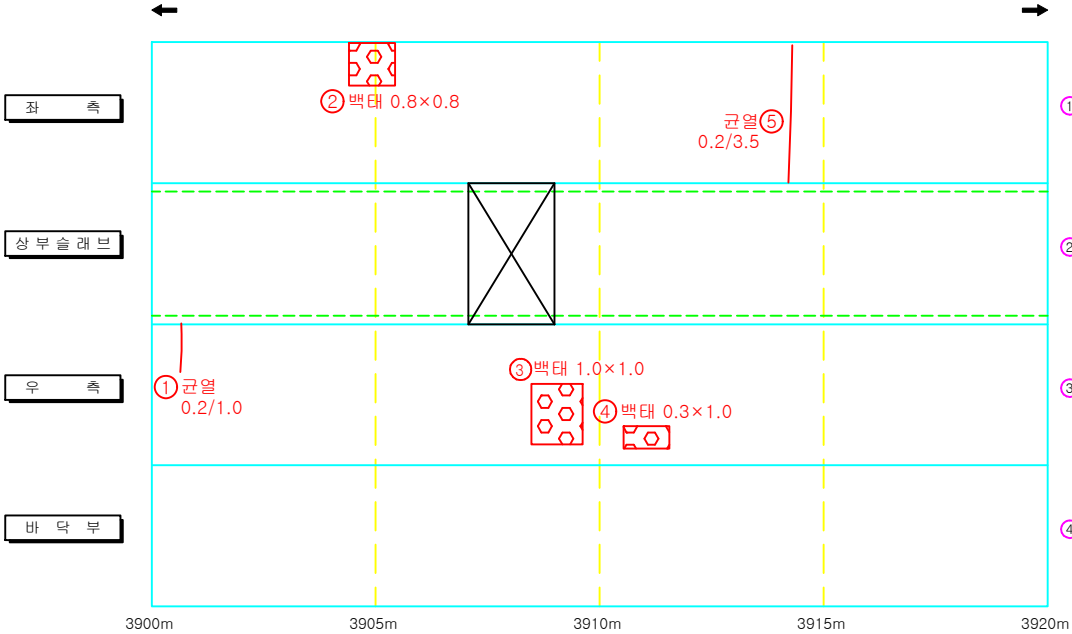

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 1.0 | 1  | m              | 1.00     |     |
| 2  | 백태   | 0.8  | 0.8 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.64     |     |
| 3  | 백태   | 1.0  | 1.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 1.00     |     |
| 4  | 백태   | 0.3  | 1.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.30     |     |
| 5  | 균열   | 0.2  | 3.5 | 1  | m              | 3.50     |     |
| 6  |      |      |     |    |                |          |     |
| 7  |      |      |     |    |                |          |     |
| 8  |      |      |     |    |                |          |     |
| 9  |      |      |     |    |                |          |     |
| 10 |      |      |     |    |                |          |     |
| 11 |      |      |     |    |                |          |     |
| 12 |      |      |     |    |                |          |     |
| 13 |      |      |     |    |                |          |     |
| 14 |      |      |     |    |                |          |     |
| 15 |      |      |     |    |                |          |     |
| 16 |      |      |     |    |                |          |     |
| 17 |      |      |     |    |                |          |     |
| 18 |      |      |     |    |                |          |     |
| 19 |      |      |     |    |                |          |     |
| 20 |      |      |     |    |                |          |     |
| 21 |      |      |     |    |                |          |     |
| 22 |      |      |     |    |                |          |     |
| 23 |      |      |     |    |                |          |     |
| 24 |      |      |     |    |                |          |     |
| 25 |      |      |     |    |                |          |     |
| 26 |      |      |     |    |                |          |     |
| 27 |      |      |     |    |                |          |     |
| 28 |      |      |     |    |                |          |     |
| 29 |      |      |     |    |                |          |     |
| 30 |      |      |     |    |                |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN


동패C/H



야당C/H

→ 손상현황

야당C/H

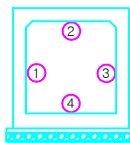

동패C/H

범  
례

CW 0.2 균열


망상균열

재료분리

편심, 공중

동역사  
2023년 경기북부 송전전력구,  
면출 청밀안전점검 구역  
용역사  
케이아이엠(주)  
점검일자  
2023.06  
망도번호  
신김포-신파주 - 196



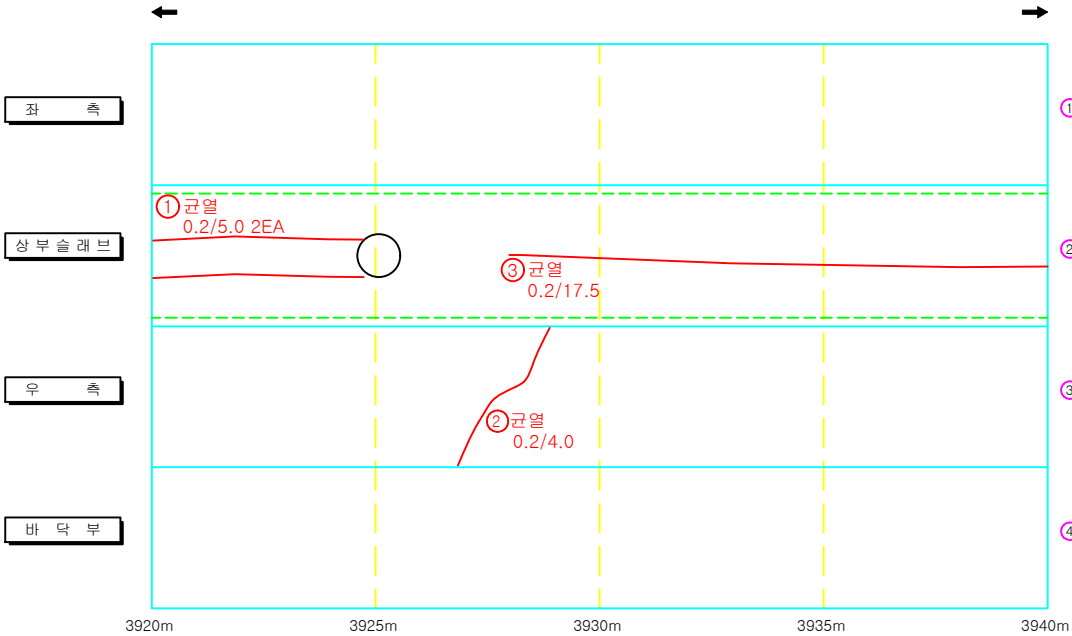


| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 5.0  | 2  | m  | 10.00    |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 4.0  | 1  | m  | 4.00     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 17.5 | 1  | m  | 17.50    |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H


야당C/H

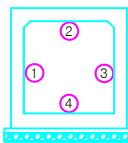

동패C/H

범  
례

|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물퇴적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 197                    |

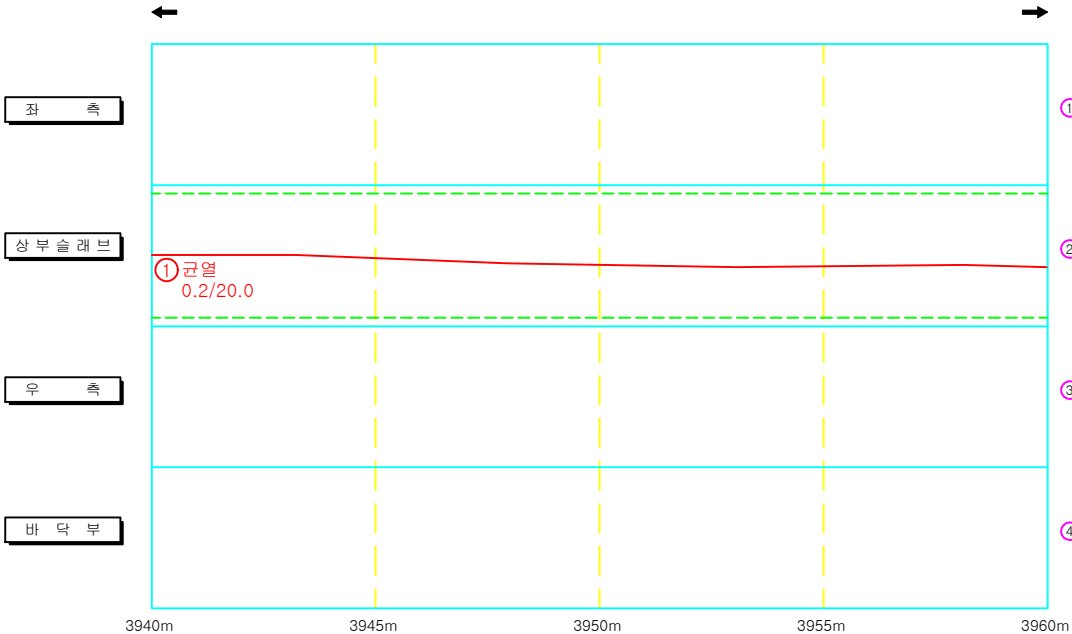


| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 20.0 | 1  | m  | 20.00    |     |
| 2  |      |      |      |    |    |          |     |
| 3  |      |      |      |    |    |          |     |
| 4  |      |      |      |    |    |          |     |
| 5  |      |      |      |    |    |          |     |
| 6  |      |      |      |    |    |          |     |
| 7  |      |      |      |    |    |          |     |
| 8  |      |      |      |    |    |          |     |
| 9  |      |      |      |    |    |          |     |
| 10 |      |      |      |    |    |          |     |
| 11 |      |      |      |    |    |          |     |
| 12 |      |      |      |    |    |          |     |
| 13 |      |      |      |    |    |          |     |
| 14 |      |      |      |    |    |          |     |
| 15 |      |      |      |    |    |          |     |
| 16 |      |      |      |    |    |          |     |
| 17 |      |      |      |    |    |          |     |
| 18 |      |      |      |    |    |          |     |
| 19 |      |      |      |    |    |          |     |
| 20 |      |      |      |    |    |          |     |
| 21 |      |      |      |    |    |          |     |
| 22 |      |      |      |    |    |          |     |
| 23 |      |      |      |    |    |          |     |
| 24 |      |      |      |    |    |          |     |
| 25 |      |      |      |    |    |          |     |
| 26 |      |      |      |    |    |          |     |
| 27 |      |      |      |    |    |          |     |
| 28 |      |      |      |    |    |          |     |
| 29 |      |      |      |    |    |          |     |
| 30 |      |      |      |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H


야당C/H

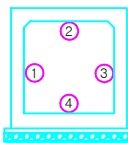

동패C/H

범  
례



|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 198                    |

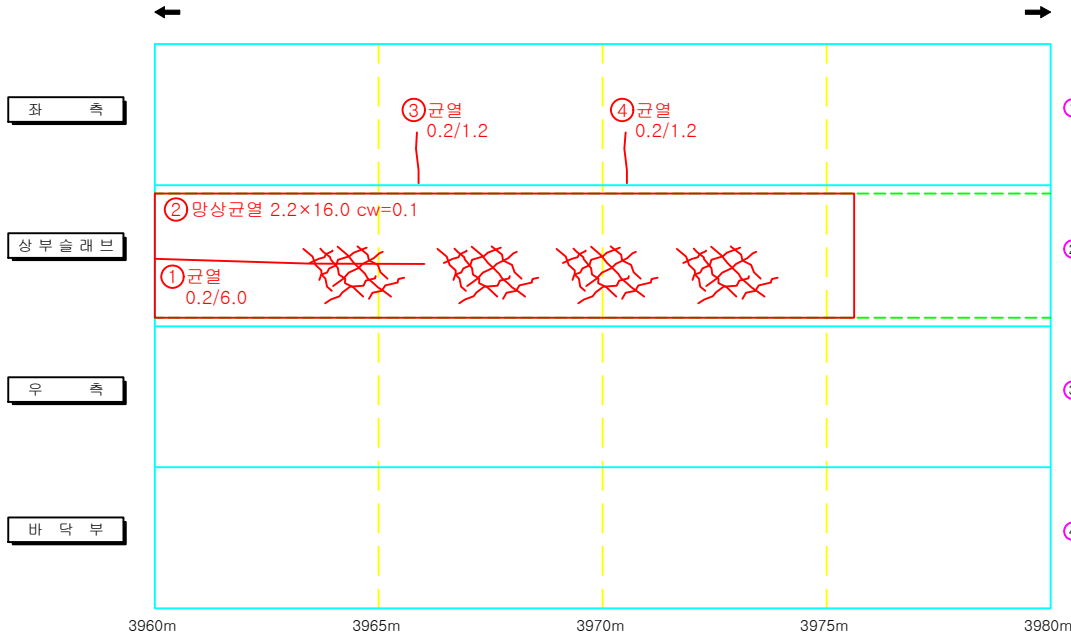

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 균열   | 0.2  | 6.0  | 1  | m              | 6.00     |        |
| 2  | 망상균열 | 2.2  | 16.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 35.20    | cw=0.1 |
| 3  | 균열   | 0.2  | 1.2  | 1  | m              | 1.20     |        |
| 4  | 균열   | 0.2  | 1.2  | 1  | m              | 1.20     |        |
| 5  |      |      |      |    |                |          |        |
| 6  |      |      |      |    |                |          |        |
| 7  |      |      |      |    |                |          |        |
| 8  |      |      |      |    |                |          |        |
| 9  |      |      |      |    |                |          |        |
| 10 |      |      |      |    |                |          |        |
| 11 |      |      |      |    |                |          |        |
| 12 |      |      |      |    |                |          |        |
| 13 |      |      |      |    |                |          |        |
| 14 |      |      |      |    |                |          |        |
| 15 |      |      |      |    |                |          |        |
| 16 |      |      |      |    |                |          |        |
| 17 |      |      |      |    |                |          |        |
| 18 |      |      |      |    |                |          |        |
| 19 |      |      |      |    |                |          |        |
| 20 |      |      |      |    |                |          |        |
| 21 |      |      |      |    |                |          |        |
| 22 |      |      |      |    |                |          |        |
| 23 |      |      |      |    |                |          |        |
| 24 |      |      |      |    |                |          |        |
| 25 |      |      |      |    |                |          |        |
| 26 |      |      |      |    |                |          |        |
| 27 |      |      |      |    |                |          |        |
| 28 |      |      |      |    |                |          |        |
| 29 |      |      |      |    |                |          |        |
| 30 |      |      |      |    |                |          |        |


\* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

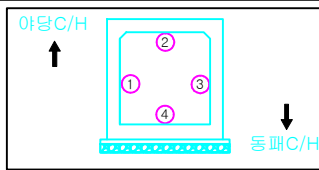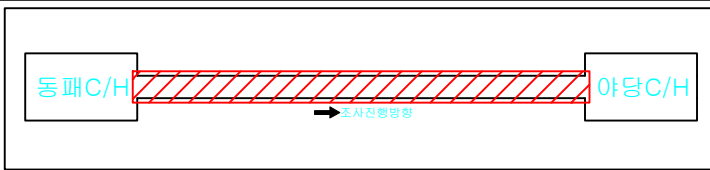

범  
례

|                |                    |            |          |                                         |
|----------------|--------------------|------------|----------|-----------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공형   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검구역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 배태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                         |
| 이물침투적<br>적치물침투 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 정경원자<br>2023.06                         |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도영호<br>신김포-신파주 - 199                   |

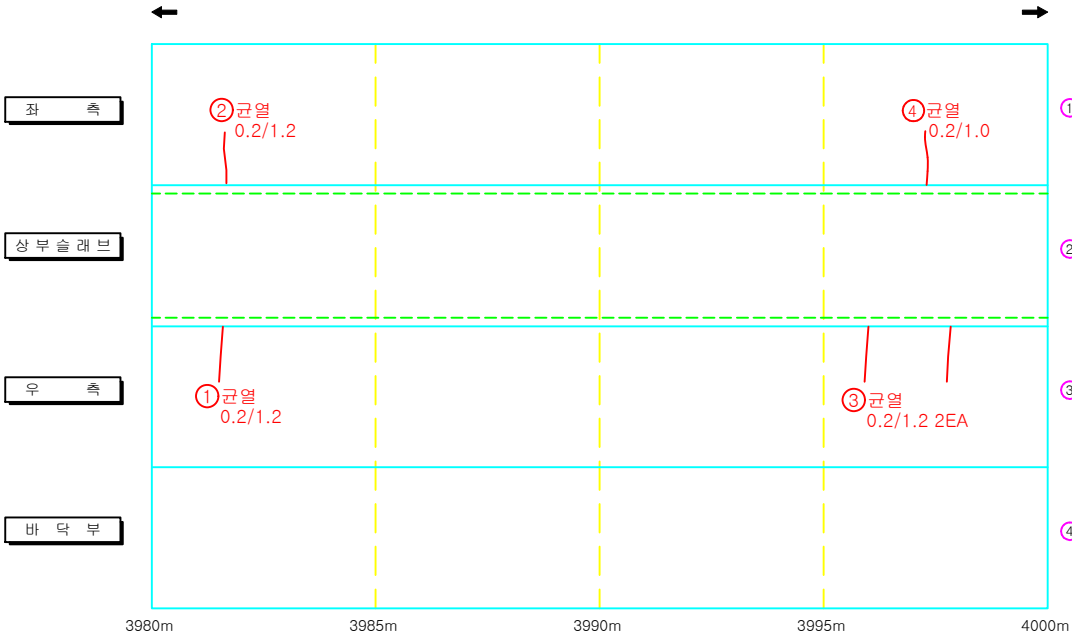

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 1.2 | 1  | m  | 1.20     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 1.2 | 1  | m  | 1.20     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 1.2 | 2  | m  | 2.40     |     |
| 4  | 균열   | 0.2  | 1.0 | 1  | m  | 1.00     |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

동패C/H



야당C/H

야당C/H

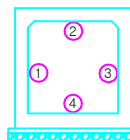


동패C/H

범  
례

|              |                 |         |        |
|--------------|-----------------|---------|--------|
| CW 0.2 균열    | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공형 |
| 박리, 박락 파손    | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배태     |
| 이물질퇴적, 적지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  |
| 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     |



동역영  
2023년 경기북부 송전전력구,  
면출 청밀안전점검 결과  
용역사  
케이아이엠(주)  
점검일자  
2023.06  
망도번호  
신김포-신파주 - 200

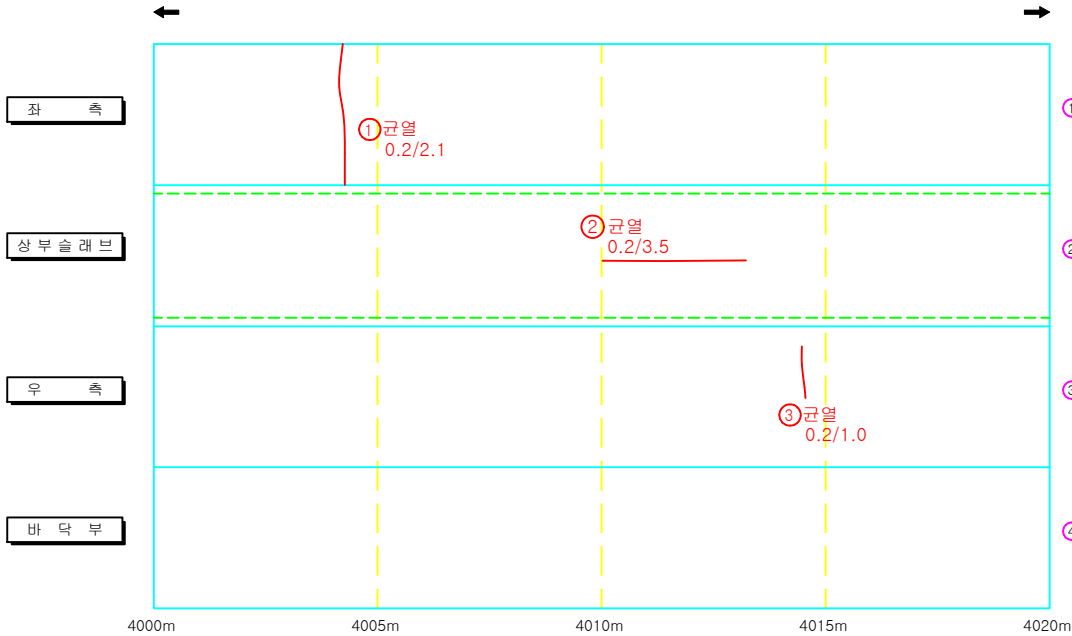

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 3.5 | 1  | m  | 3.50     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 1.0 | 1  | m  | 1.00     |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

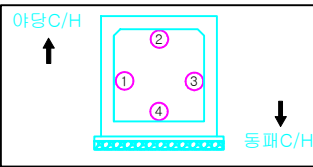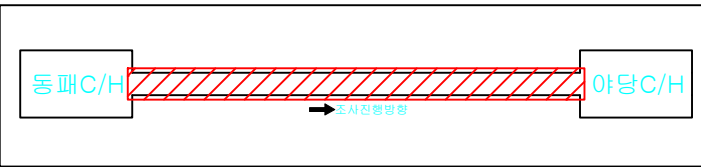

범  
례

|                |                    |            |          |                                          |
|----------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검구역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물질침적<br>적지물침적 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 정경원자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 201                    |


손상 현황 표

좌 측

상부슬래브

우 측



바닥부

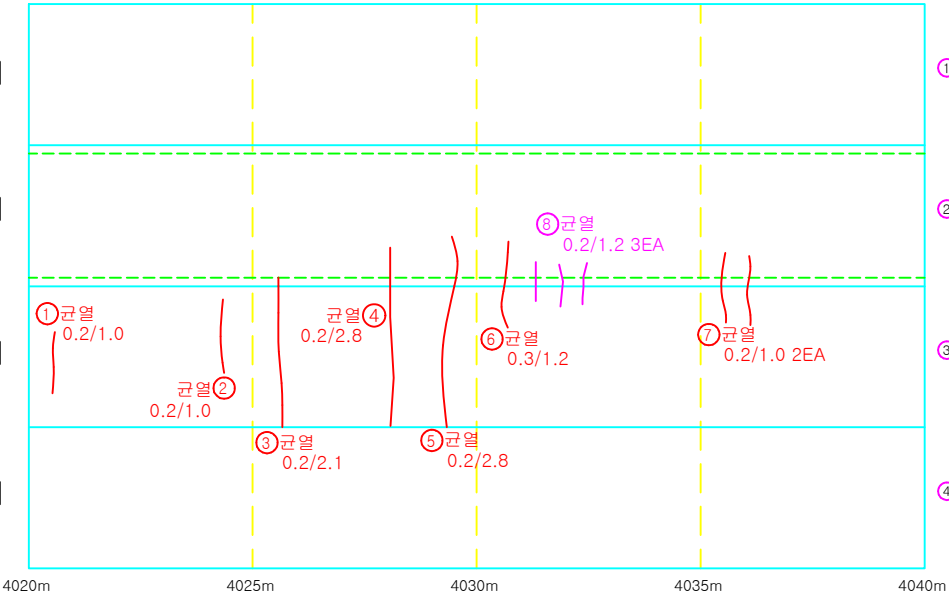


| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 1.0 | 1  | m  | 1.00     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 1.0 | 1  | m  | 1.00     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.8 | 1  | m  | 2.80     |     |
| 5  | 균열   | 0.2  | 2.8 | 1  | m  | 2.80     |     |
| 6  | 균열   | 0.3  | 1.2 | 1  | m  | 1.20     |     |
| 7  | 균열   | 0.2  | 1.0 | 2  | m  | 2.00     |     |
| 8  | 균열   | 0.2  | 1.2 | 3  | m  | 3.60     |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

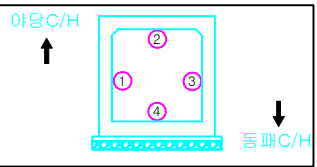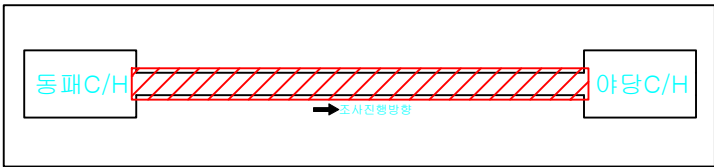



| 범<br>례 | CW 0.2 균열  | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공청 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 구역 |
|--------|------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
|        | 박리, 박락 파손  | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배관     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
|        | 이물침투적격치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 폐관  | 정경원자 2023.06                       |
|        | 사석이완 사석탈락  | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 202                 |

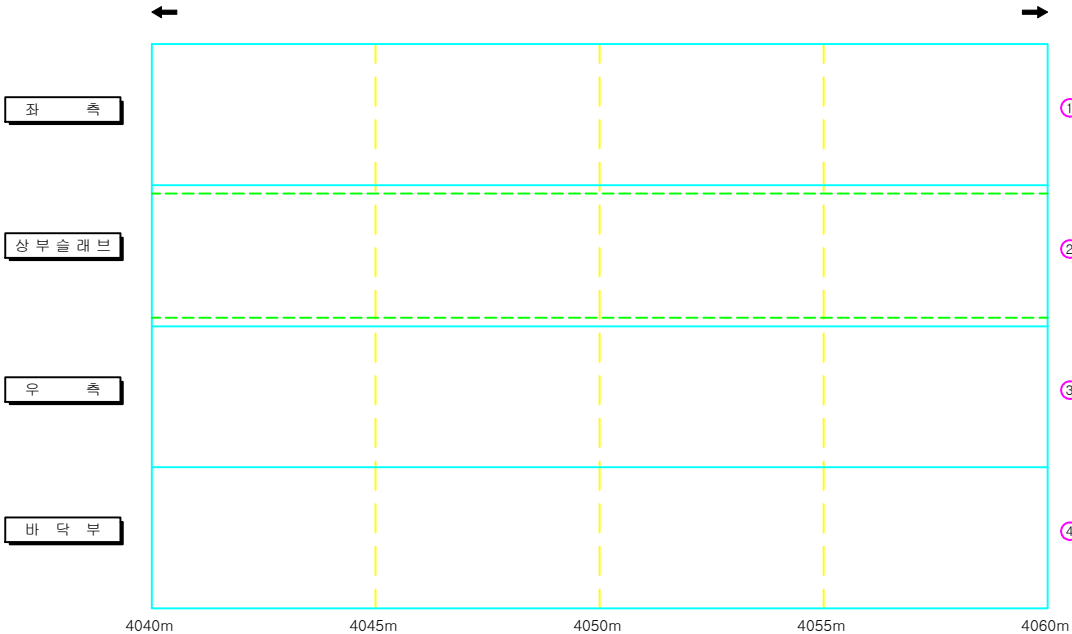

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

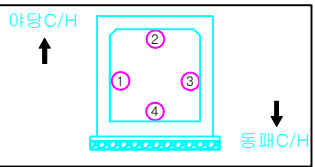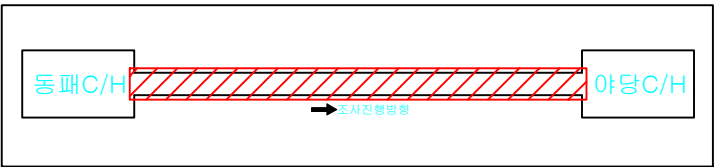

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호 신김포-신파주 - 203                 |

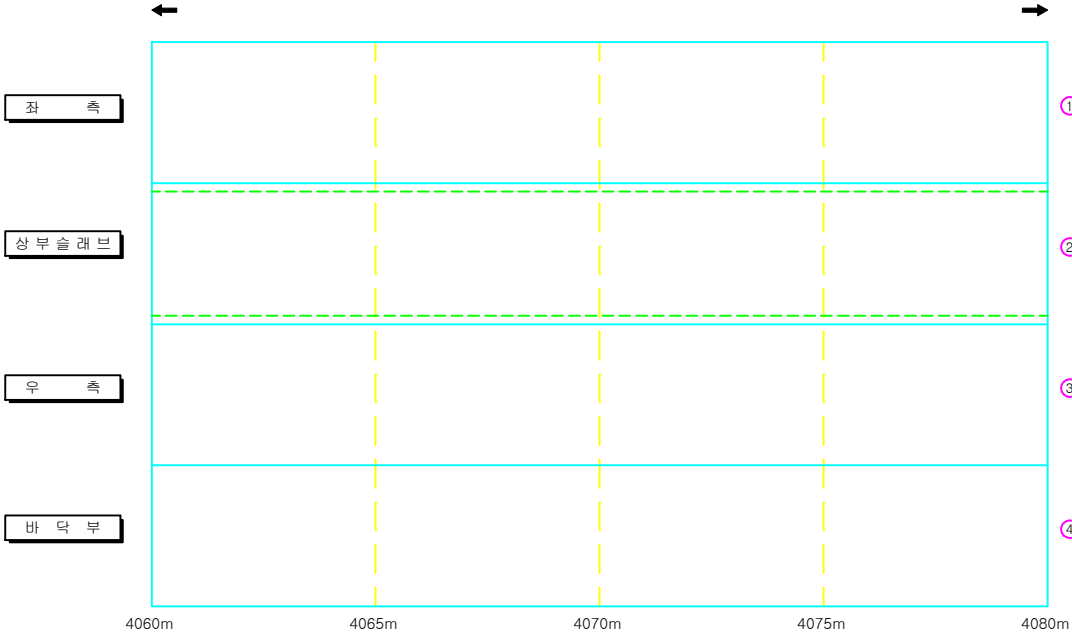

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY  
PLAN

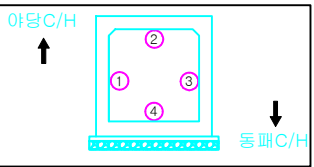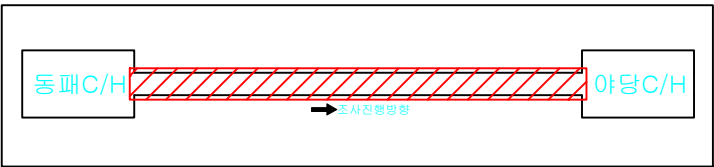

범  
례

|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도영호 신김포-신파주 - 204                 |



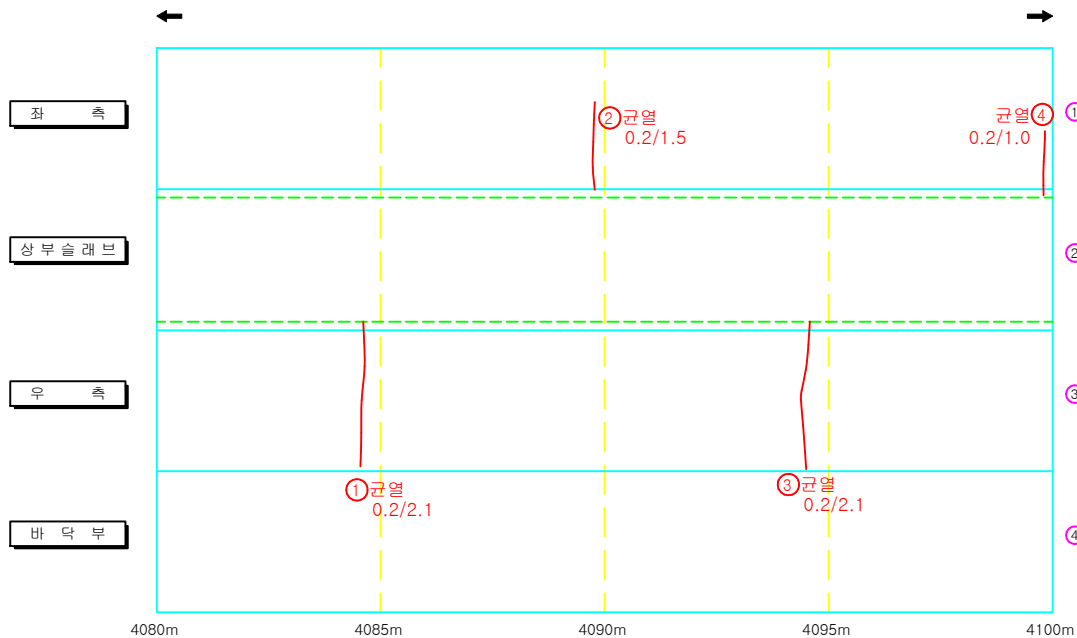

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 1.5 | 1  | m  | 1.50     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 4  | 균열   | 0.2  | 1.0 | 1  | m  | 1.00     |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN


동패C/H



→ 조사선형방향

야당C/H


야당C/H

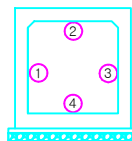

동패C/H

범  
례



|                |                    |            |          |                                         |
|----------------|--------------------|------------|----------|-----------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리       | 편형, 공형   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검결과 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수,<br>습윤부 | 배태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                         |
| 이물침입적<br>적지물침입 | 철근노출               | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                         |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 205                   |

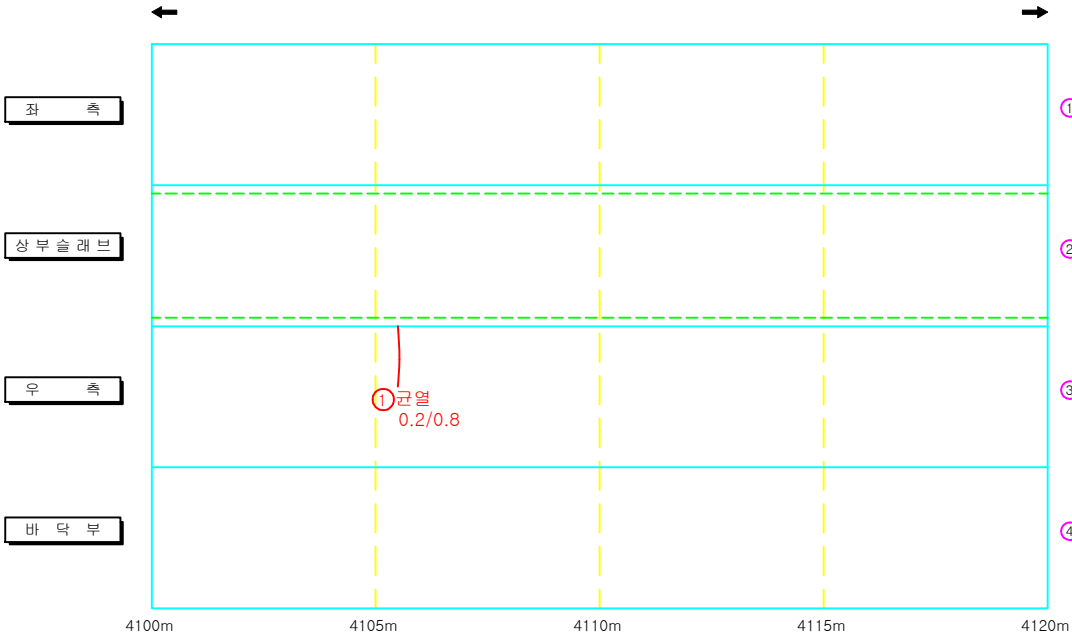

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 0.8 | 1  | m  | 0.80     |     |
| 2  |      |      |     |    |    |          |     |
| 3  |      |      |     |    |    |          |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

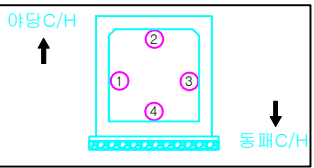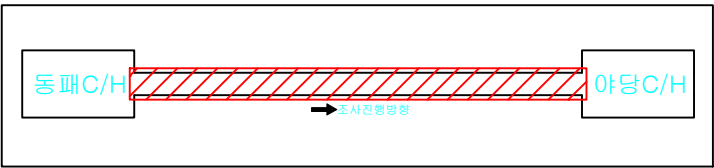

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 철밀안전점검 구역 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적지물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 206                 |

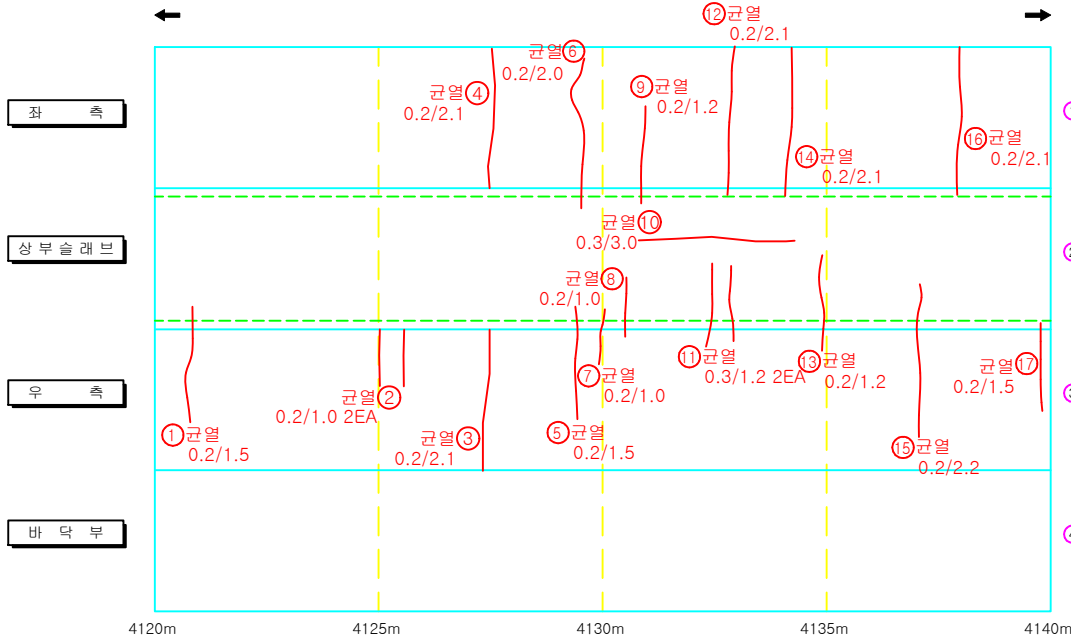

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>수량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 1.5 | 1  | m  | 1.50     |     |
| 2  | 균열   | 0.2  | 1.0 | 2  | m  | 2.00     |     |
| 3  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 4  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 5  | 균열   | 0.2  | 1.5 | 1  | m  | 1.50     |     |
| 6  | 균열   | 0.2  | 2.0 | 1  | m  | 2.00     |     |
| 7  | 균열   | 0.2  | 1.0 | 1  | m  | 1.00     |     |
| 8  | 균열   | 0.2  | 1.0 | 1  | m  | 1.00     |     |
| 9  | 균열   | 0.2  | 1.2 | 1  | m  | 1.20     |     |
| 10 | 균열   | 0.3  | 3.0 | 1  | m  | 3.00     |     |
| 11 | 균열   | 0.3  | 1.2 | 2  | m  | 2.40     |     |
| 12 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 13 | 균열   | 0.2  | 1.2 | 1  | m  | 1.20     |     |
| 14 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 15 | 균열   | 0.2  | 2.2 | 1  | m  | 2.20     |     |
| 16 | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 17 | 균열   | 0.2  | 1.5 | 1  | m  | 1.50     |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

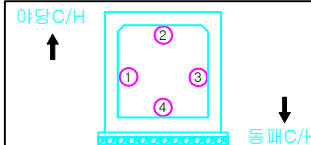

범  
례



|               |                   |            |          |                                          |
|---------------|-------------------|------------|----------|------------------------------------------|
| CW(0.2) 균열    | 망상균열              | 재료분리       | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검구역 |
| 파괴, 박락<br>파손  | 시공이음분리,<br>층분리,이격 | 누수,<br>습윤부 | 배관<br>배관 | 용역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물침투적<br>적침투적 | 철근노출              | 청식         | 배관<br>배관 | 점검일자<br>2023.06                          |
| 사석이완<br>사석탈락  | 세굴                | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 207                    |

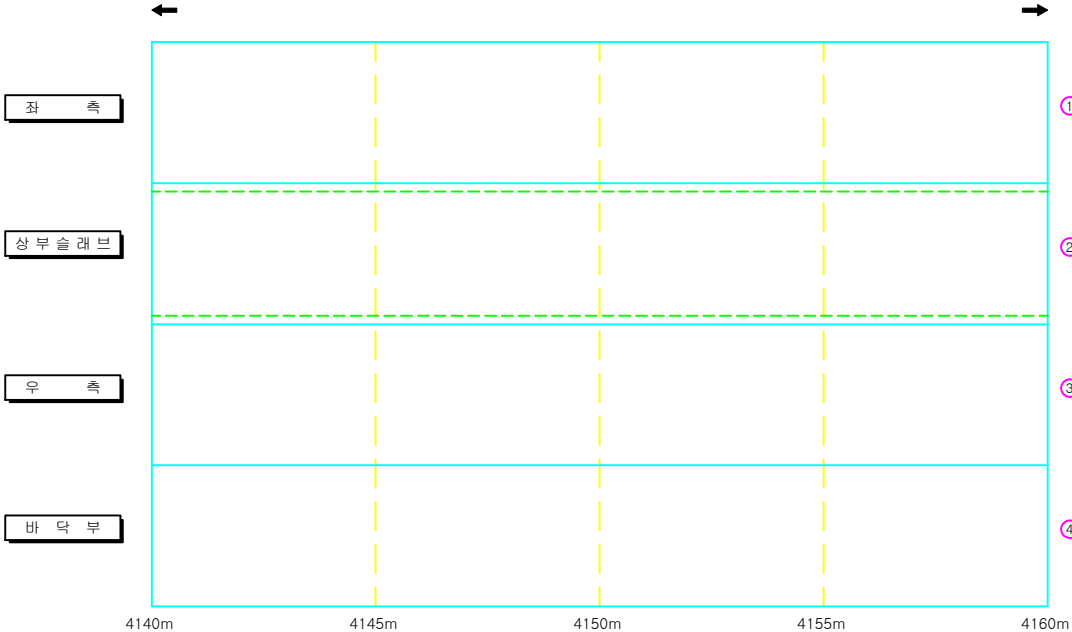

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

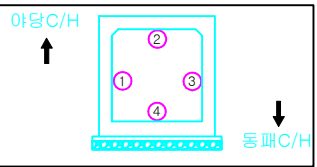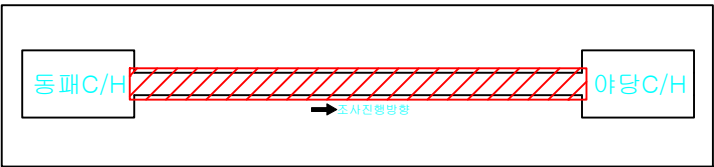

범  
례



|                |                   |            |          |                                           |
|----------------|-------------------|------------|----------|-------------------------------------------|
| 0.2mm 균열       | 양상균열              | 재료분리       | 편침, 공극   | 동역영<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활동역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>충분리,이격 | 누수,<br>습윤부 | 백태       | 동역사<br>케이아이엠(주)                           |
| 이물질퇴적<br>적치물퇴적 | 철근노출              | 청식         | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                           |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                | 강재부식       | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 208                     |

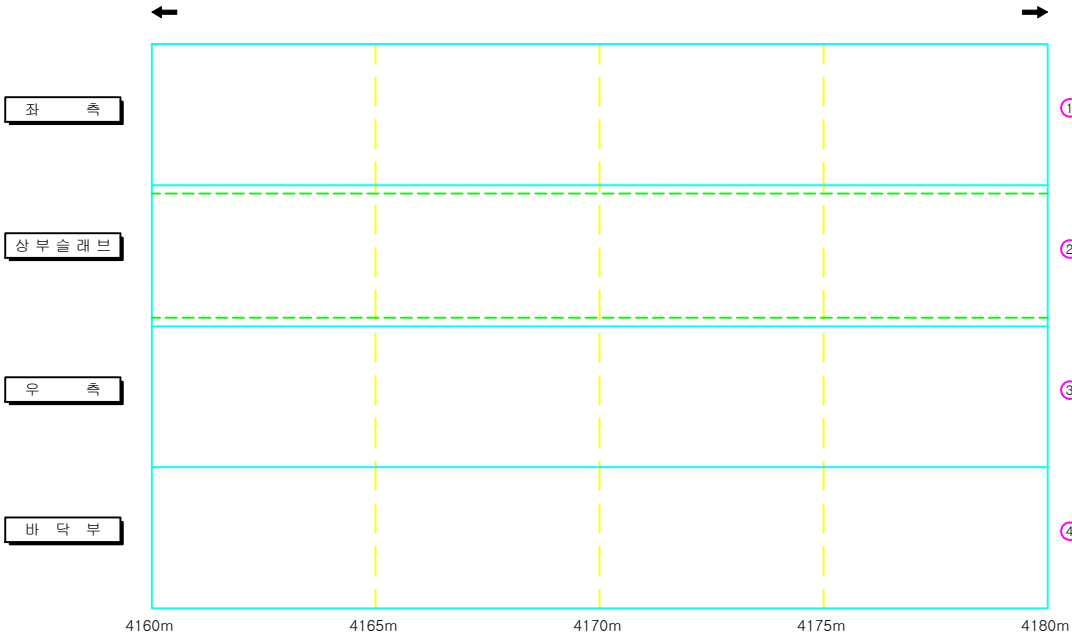

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

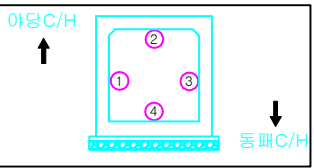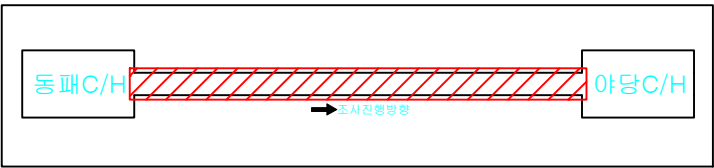

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 경관일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 209                 |

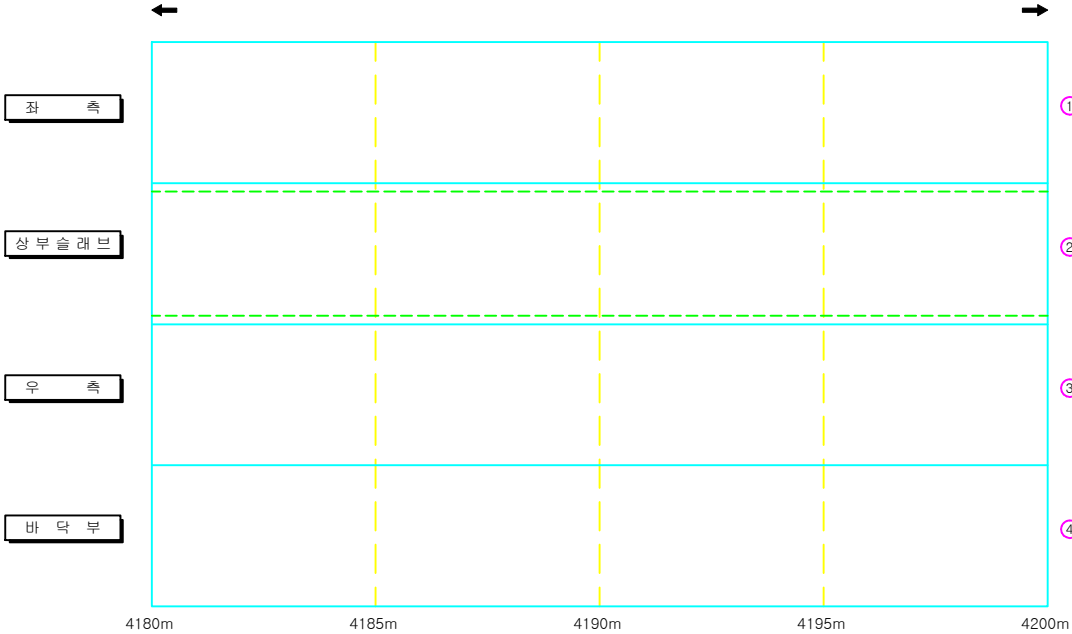

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |    |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이 | 개소 |    |          |     |
| 1  |      |      |    |    |    |          |     |
| 2  |      |      |    |    |    |          |     |
| 3  |      |      |    |    |    |          |     |
| 4  |      |      |    |    |    |          |     |
| 5  |      |      |    |    |    |          |     |
| 6  |      |      |    |    |    |          |     |
| 7  |      |      |    |    |    |          |     |
| 8  |      |      |    |    |    |          |     |
| 9  |      |      |    |    |    |          |     |
| 10 |      |      |    |    |    |          |     |
| 11 |      |      |    |    |    |          |     |
| 12 |      |      |    |    |    |          |     |
| 13 |      |      |    |    |    |          |     |
| 14 |      |      |    |    |    |          |     |
| 15 |      |      |    |    |    |          |     |
| 16 |      |      |    |    |    |          |     |
| 17 |      |      |    |    |    |          |     |
| 18 |      |      |    |    |    |          |     |
| 19 |      |      |    |    |    |          |     |
| 20 |      |      |    |    |    |          |     |
| 21 |      |      |    |    |    |          |     |
| 22 |      |      |    |    |    |          |     |
| 23 |      |      |    |    |    |          |     |
| 24 |      |      |    |    |    |          |     |
| 25 |      |      |    |    |    |          |     |
| 26 |      |      |    |    |    |          |     |
| 27 |      |      |    |    |    |          |     |
| 28 |      |      |    |    |    |          |     |
| 29 |      |      |    |    |    |          |     |
| 30 |      |      |    |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

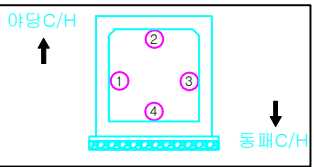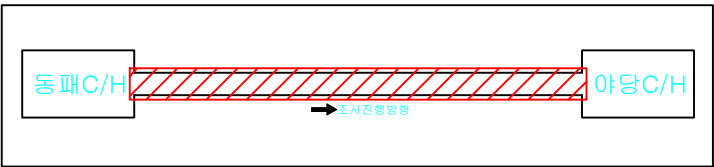

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편형, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배대     | 용역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적치물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관 폐관  | 점검일자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 210                 |

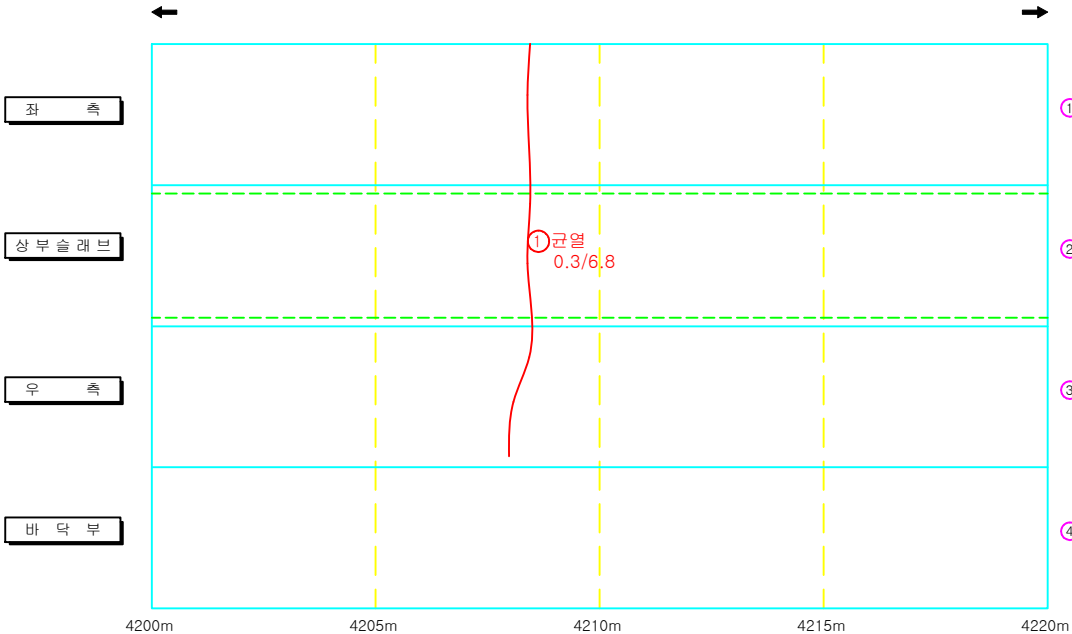

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.3  | 6.8 | 1  | m  | 6.80     |     |
| 2  |      |      |     |    |    |          |     |
| 3  |      |      |     |    |    |          |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

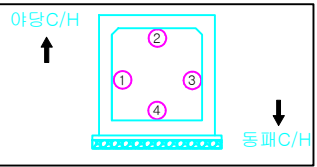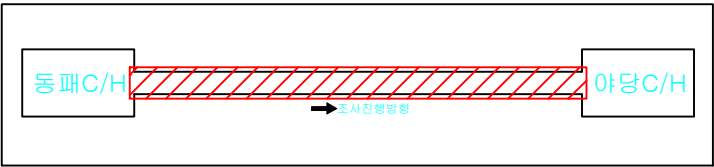



범  
례

|                |                    |         |          |                                            |
|----------------|--------------------|---------|----------|--------------------------------------------|
| CW 0.2 균열      | 망상균열               | 재료분리    | 편형, 공동   | 동역영역<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면출 청밀안전점검 활동역 |
| 박리, 박락<br>파손   | 시공이음분리,<br>층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태       | 용역사<br>케이아이엠(주)                            |
| 이물침투적<br>적치물퇴적 | 철근노출               | 청식      | 배관<br>폐관 | 점검일자<br>2023.06                            |
| 사석이완<br>사석탈락   | 세굴                 | 강재부식    | 기타       | 망도번호<br>신김포-신파주 - 211                      |

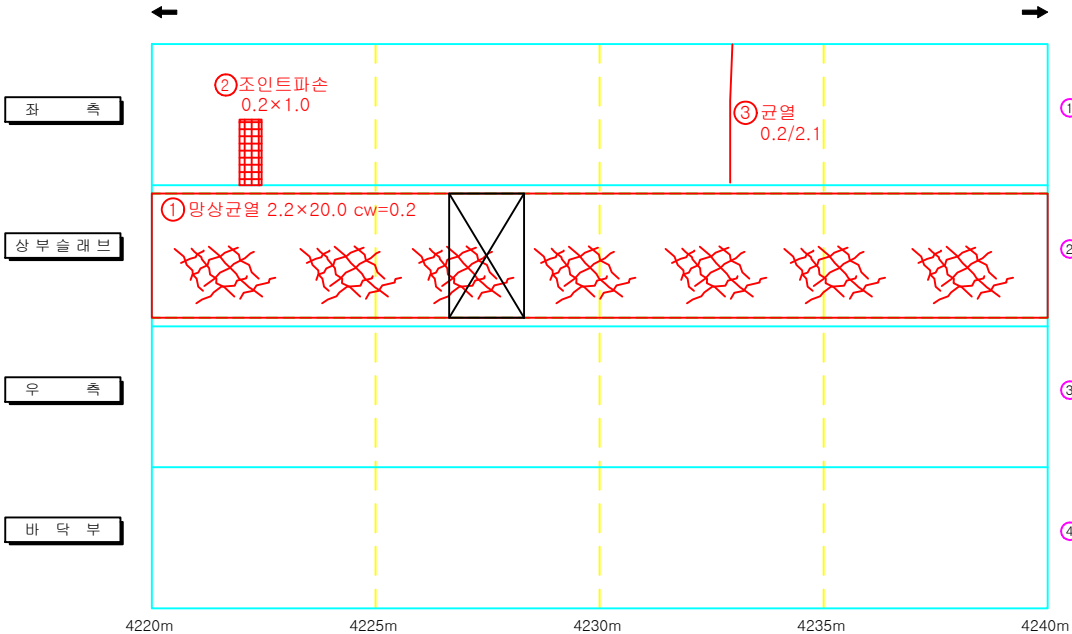

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |      |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|-------|------|------|----|----------------|----------|--------|
|    |       | 폭    | 길이   | 개소 |                |          |        |
| 1  | 망상균열  | 2.2  | 20.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 44.00    | cw=0.2 |
| 2  | 조인트파손 | 0.2  | 1.0  | 1  | m <sup>2</sup> | 0.20     |        |
| 3  | 균열    | 0.2  | 2.1  | 1  | m              | 2.10     |        |
| 4  |       |      |      |    |                |          |        |
| 5  |       |      |      |    |                |          |        |
| 6  |       |      |      |    |                |          |        |
| 7  |       |      |      |    |                |          |        |
| 8  |       |      |      |    |                |          |        |
| 9  |       |      |      |    |                |          |        |
| 10 |       |      |      |    |                |          |        |
| 11 |       |      |      |    |                |          |        |
| 12 |       |      |      |    |                |          |        |
| 13 |       |      |      |    |                |          |        |
| 14 |       |      |      |    |                |          |        |
| 15 |       |      |      |    |                |          |        |
| 16 |       |      |      |    |                |          |        |
| 17 |       |      |      |    |                |          |        |
| 18 |       |      |      |    |                |          |        |
| 19 |       |      |      |    |                |          |        |
| 20 |       |      |      |    |                |          |        |
| 21 |       |      |      |    |                |          |        |
| 22 |       |      |      |    |                |          |        |
| 23 |       |      |      |    |                |          |        |
| 24 |       |      |      |    |                |          |        |
| 25 |       |      |      |    |                |          |        |
| 26 |       |      |      |    |                |          |        |
| 27 |       |      |      |    |                |          |        |
| 28 |       |      |      |    |                |          |        |
| 29 |       |      |      |    |                |          |        |
| 30 |       |      |      |    |                |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

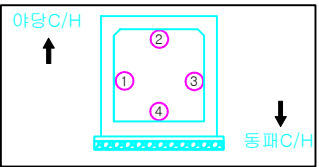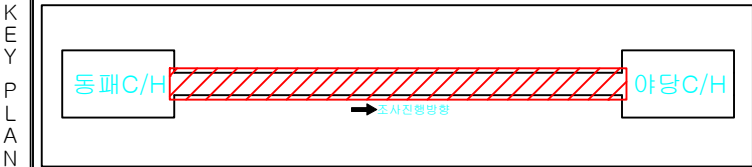

| 범<br>례 | 손상현황            |                 |    |      | 비고 |
|--------|-----------------|-----------------|----|------|----|
|        | 손상내용            | 손상현황            | 단위 | 손상물량 |    |
|        | 망상균열            | 망상균열            | 단위 | 손상물량 |    |
|        | 조인트파손           | 조인트파손           | 단위 | 손상물량 |    |
|        | 균열              | 균열              | 단위 | 손상물량 |    |
|        | 재료분리            | 재료분리            | 단위 | 손상물량 |    |
|        | 편향, 공회          | 편향, 공회          | 단위 | 손상물량 |    |
|        | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 단위 | 손상물량 |    |
|        | 누수, 습윤부         | 누수, 습윤부         | 단위 | 손상물량 |    |
|        | 배관              | 배관              | 단위 | 손상물량 |    |
|        | 철근노출            | 철근노출            | 단위 | 손상물량 |    |
|        | 침식              | 침식              | 단위 | 손상물량 |    |
|        | 이물침투, 적지물침투     | 이물침투, 적지물침투     | 단위 | 손상물량 |    |
|        | 사석이완, 사석탈락      | 사석이완, 사석탈락      | 단위 | 손상물량 |    |
|        | 세굴              | 세굴              | 단위 | 손상물량 |    |
|        | 강재부식            | 강재부식            | 단위 | 손상물량 |    |
|        | 기타              | 기타              | 단위 | 손상물량 |    |


공역명  
2023년 경기북부 송전전력구,  
연출 청밀안전점검구역

용역사  
케이아이엠(주)

점검일자  
2023.06

망도번호  
신김포-신파주 - 212





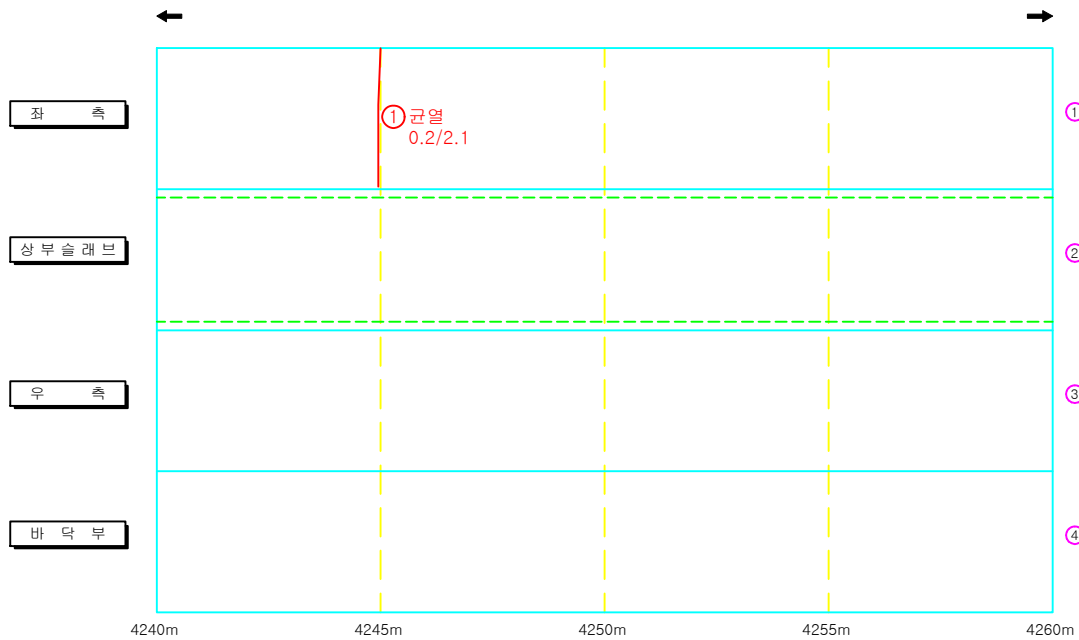

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |     |    | 단위 | 손상<br>물량 | 비 고 |
|----|------|------|-----|----|----|----------|-----|
|    |      | 폭    | 길이  | 개소 |    |          |     |
| 1  | 균열   | 0.2  | 2.1 | 1  | m  | 2.10     |     |
| 2  |      |      |     |    |    |          |     |
| 3  |      |      |     |    |    |          |     |
| 4  |      |      |     |    |    |          |     |
| 5  |      |      |     |    |    |          |     |
| 6  |      |      |     |    |    |          |     |
| 7  |      |      |     |    |    |          |     |
| 8  |      |      |     |    |    |          |     |
| 9  |      |      |     |    |    |          |     |
| 10 |      |      |     |    |    |          |     |
| 11 |      |      |     |    |    |          |     |
| 12 |      |      |     |    |    |          |     |
| 13 |      |      |     |    |    |          |     |
| 14 |      |      |     |    |    |          |     |
| 15 |      |      |     |    |    |          |     |
| 16 |      |      |     |    |    |          |     |
| 17 |      |      |     |    |    |          |     |
| 18 |      |      |     |    |    |          |     |
| 19 |      |      |     |    |    |          |     |
| 20 |      |      |     |    |    |          |     |
| 21 |      |      |     |    |    |          |     |
| 22 |      |      |     |    |    |          |     |
| 23 |      |      |     |    |    |          |     |
| 24 |      |      |     |    |    |          |     |
| 25 |      |      |     |    |    |          |     |
| 26 |      |      |     |    |    |          |     |
| 27 |      |      |     |    |    |          |     |
| 28 |      |      |     |    |    |          |     |
| 29 |      |      |     |    |    |          |     |
| 30 |      |      |     |    |    |          |     |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

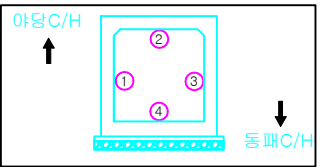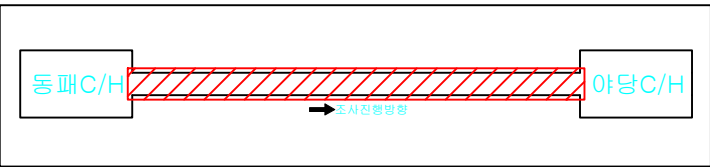

범  
례



|             |                 |         |        |                                    |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------|
| CW 0.2 균열   | 망상균열            | 재료분리    | 편청, 공동 | 동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동 |
| 박리, 박락 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 백태     | 동역사 케이아이엠(주)                       |
| 이물침투적 적지물침투 | 철근노출            | 청식      | 배관 파관  | 정경원자 2023.06                       |
| 사석이완 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도번호 신김포-신파주 - 213                 |

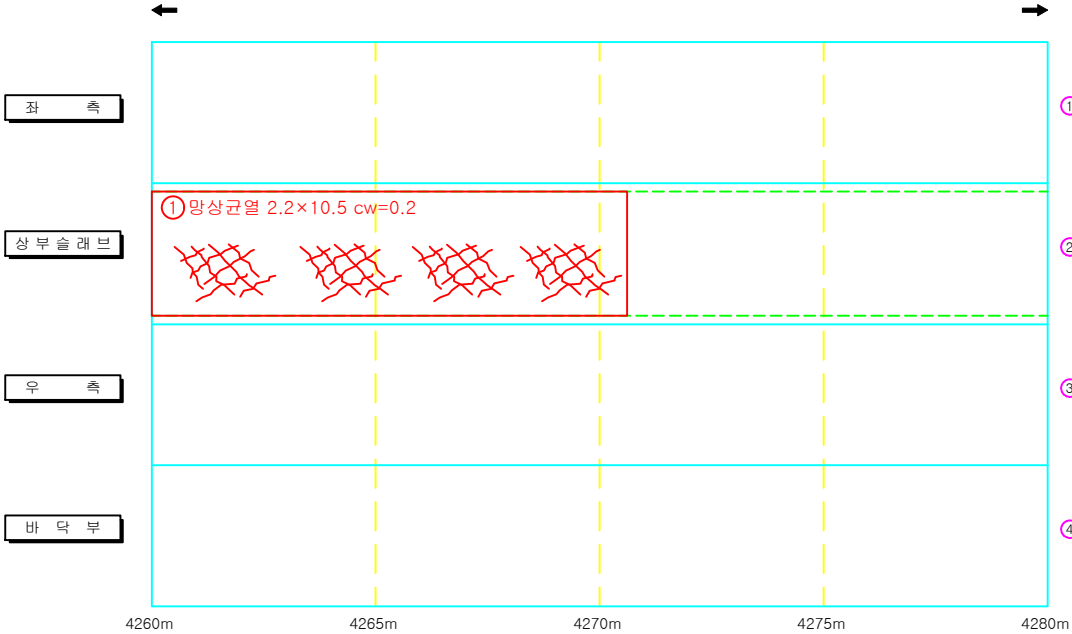

| 번호 | 손상내용 | 손상현황 |      |    | 단위 | 손상<br>수량 | 비 고    |
|----|------|------|------|----|----|----------|--------|
|    |      | 폭    | 길이   | 개소 |    |          |        |
| 1  | 망상균열 | 2.2  | 10.5 | 1  | m  | 23.10    | cm=0.2 |
| 2  |      |      |      |    |    |          |        |
| 3  |      |      |      |    |    |          |        |
| 4  |      |      |      |    |    |          |        |
| 5  |      |      |      |    |    |          |        |
| 6  |      |      |      |    |    |          |        |
| 7  |      |      |      |    |    |          |        |
| 8  |      |      |      |    |    |          |        |
| 9  |      |      |      |    |    |          |        |
| 10 |      |      |      |    |    |          |        |
| 11 |      |      |      |    |    |          |        |
| 12 |      |      |      |    |    |          |        |
| 13 |      |      |      |    |    |          |        |
| 14 |      |      |      |    |    |          |        |
| 15 |      |      |      |    |    |          |        |
| 16 |      |      |      |    |    |          |        |
| 17 |      |      |      |    |    |          |        |
| 18 |      |      |      |    |    |          |        |
| 19 |      |      |      |    |    |          |        |
| 20 |      |      |      |    |    |          |        |
| 21 |      |      |      |    |    |          |        |
| 22 |      |      |      |    |    |          |        |
| 23 |      |      |      |    |    |          |        |
| 24 |      |      |      |    |    |          |        |
| 25 |      |      |      |    |    |          |        |
| 26 |      |      |      |    |    |          |        |
| 27 |      |      |      |    |    |          |        |
| 28 |      |      |      |    |    |          |        |
| 29 |      |      |      |    |    |          |        |
| 30 |      |      |      |    |    |          |        |


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

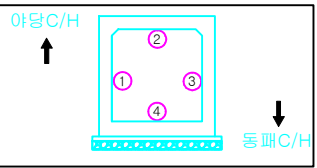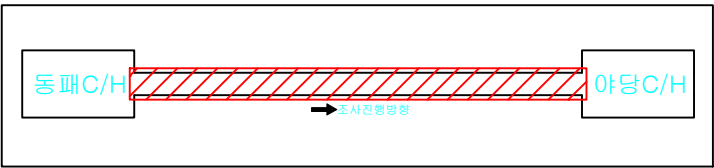

범  
례

|              |                 |         |        |                                          |
|--------------|-----------------|---------|--------|------------------------------------------|
| CW 0.2 균열    | 망상균열            | 재료분리    | 변형, 공동 | 동역사<br>2023년 경기북부 송전전력구,<br>면허 청밀안전점검 결과 |
| 박리, 박락, 파손   | 시공이음분리, 층분리, 이격 | 누수, 습윤부 | 배대     | 동역사<br>케이아이엠(주)                          |
| 이물질퇴적, 적지물퇴적 | 철근노출            | 청식      | 배관, 배관 | 정경원자<br>2023.06                          |
| 사석이완, 사석탈락   | 세굴              | 강재부식    | 기타     | 망도연호<br>신김포-신파주 - 214                    |


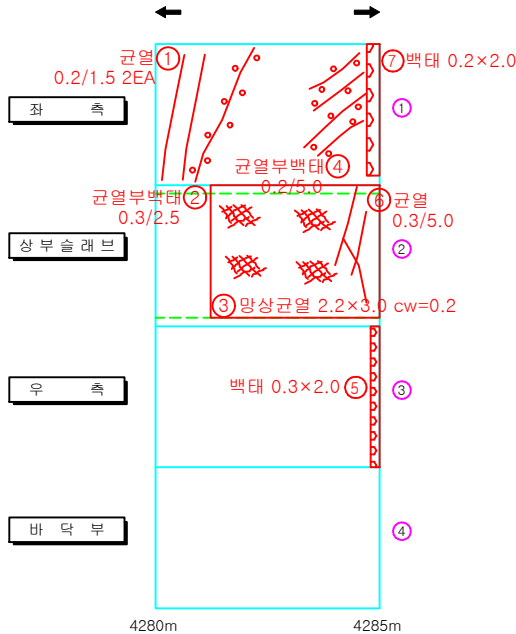


손상현황표

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 |     |    | 단위             | 손상<br>물량 | 비 고    |
|----|-------|------|-----|----|----------------|----------|--------|
|    |       | 폭    | 길이  | 개소 |                |          |        |
| 1  | 균열    | 0.2  | 1.5 | 2  | m              | 3.00     |        |
| 2  | 균열부백태 | 0.3  | 2.5 | 1  | m              | 2.50     |        |
| 3  | 망상균열  | 2.2  | 3.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 6.60     | cw=0.2 |
| 4  | 균열부백태 | 0.2  | 5.0 | 1  | m              | 5.00     |        |
| 5  | 백태    | 0.3  | 2.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.60     |        |
| 6  | 균열    | 0.3  | 5.0 | 1  | m              | 5.00     |        |
| 7  | 백태    | 0.2  | 2.0 | 1  | m <sup>2</sup> | 0.40     |        |
| 8  |       |      |     |    |                |          |        |
| 9  |       |      |     |    |                |          |        |
| 10 |       |      |     |    |                |          |        |
| 11 |       |      |     |    |                |          |        |
| 12 |       |      |     |    |                |          |        |
| 13 |       |      |     |    |                |          |        |
| 14 |       |      |     |    |                |          |        |
| 15 |       |      |     |    |                |          |        |
| 16 |       |      |     |    |                |          |        |
| 17 |       |      |     |    |                |          |        |
| 18 |       |      |     |    |                |          |        |
| 19 |       |      |     |    |                |          |        |
| 20 |       |      |     |    |                |          |        |
| 21 |       |      |     |    |                |          |        |
| 22 |       |      |     |    |                |          |        |
| 23 |       |      |     |    |                |          |        |
| 24 |       |      |     |    |                |          |        |
| 25 |       |      |     |    |                |          |        |
| 26 |       |      |     |    |                |          |        |
| 27 |       |      |     |    |                |          |        |
| 28 |       |      |     |    |                |          |        |
| 29 |       |      |     |    |                |          |        |
| 30 |       |      |     |    |                |          |        |

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY  
PLAN

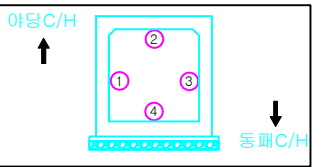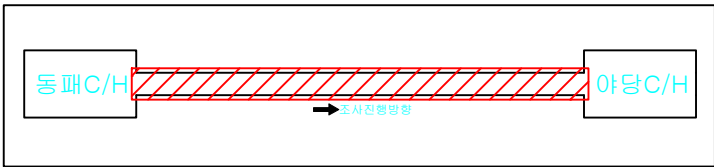

| 번호 | 손상내용  | 손상현황 | 단위  | 손상<br>물량 | 비 고            |
|----|-------|------|-----|----------|----------------|
|    |       |      |     |          |                |
| 1  | 균열    | 0.2  | 1.5 | 2        | m              |
| 2  | 균열부백태 | 0.3  | 2.5 | 1        | m              |
| 3  | 망상균열  | 2.2  | 3.0 | 1        | m <sup>2</sup> |
| 4  | 균열부백태 | 0.2  | 5.0 | 1        | m              |
| 5  | 백태    | 0.3  | 2.0 | 1        | m <sup>2</sup> |
| 6  | 균열    | 0.3  | 5.0 | 1        | m              |
| 7  | 백태    | 0.2  | 2.0 | 1        | m <sup>2</sup> |
| 8  |       |      |     |          |                |
| 9  |       |      |     |          |                |
| 10 |       |      |     |          |                |
| 11 |       |      |     |          |                |
| 12 |       |      |     |          |                |
| 13 |       |      |     |          |                |
| 14 |       |      |     |          |                |
| 15 |       |      |     |          |                |
| 16 |       |      |     |          |                |
| 17 |       |      |     |          |                |
| 18 |       |      |     |          |                |
| 19 |       |      |     |          |                |
| 20 |       |      |     |          |                |
| 21 |       |      |     |          |                |
| 22 |       |      |     |          |                |
| 23 |       |      |     |          |                |
| 24 |       |      |     |          |                |
| 25 |       |      |     |          |                |
| 26 |       |      |     |          |                |
| 27 |       |      |     |          |                |
| 28 |       |      |     |          |                |
| 29 |       |      |     |          |                |
| 30 |       |      |     |          |                |