


RC옹벽(서종변전소)


손상현황표

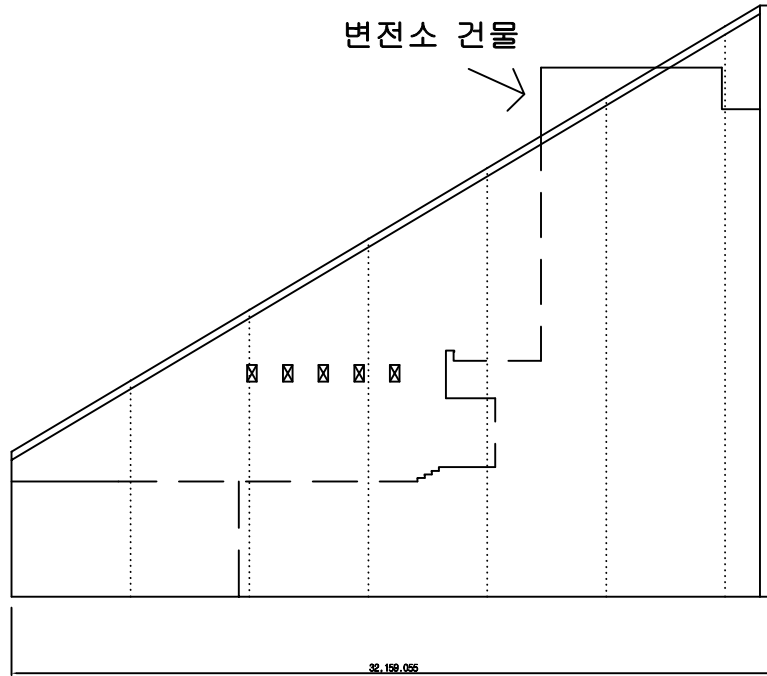

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 규격은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

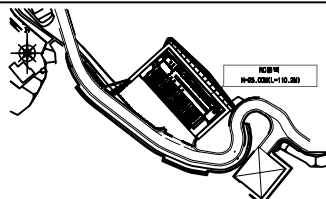


제
례

CW0.2	관 열	 망상균열	 재료분리	 편심, 정동	용역명 2025년도 경기북부 지동구조물 ·2동시설물 경일안전점검 용역
 박리, 박락	 시공이음분리, 총분리, 이격	 누수, 습윤부	 백태	용역사 (주)영성엔지니어링	
 이물침투, 적치물침투	 철근노출	 침식	 배관 폐관	점검일자 2025.06.05	
 사석이완, 사석탈락	 세굴	 광재부식	 기타	항도번호 01	

RC옹벽(서종변전소)


손상현황표

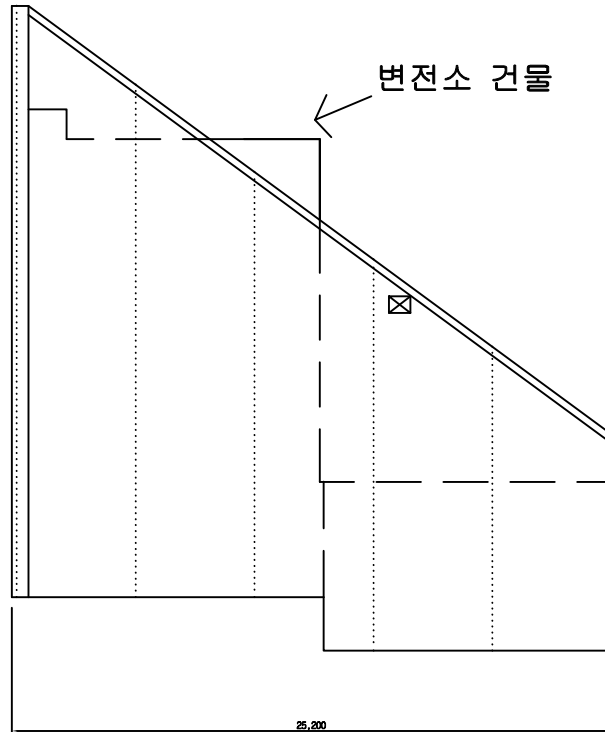

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 규격은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

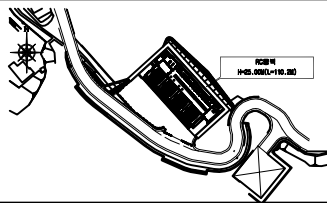


제
례

CW0.2	관 열	 망상균열	 재료분리	 편심, 정동	용역명 2025년도 경기북부 지동구조물 ·2동시설물 경합안전점검 용역
 박리, 박락	 시공이음분리, 총분리, 이격	 누수, 습윤부	 백태	용역사 (주)영성엔지니어링	
 이물침투 적치물침투	 철근노출	 침식	 배관 폐관	점검일자 2025.06.05	
 사석이완 사석탈락	 세굴	 광재부식	 기타	항도번호 02	

RC옹벽(서종변전소)


손상현황표

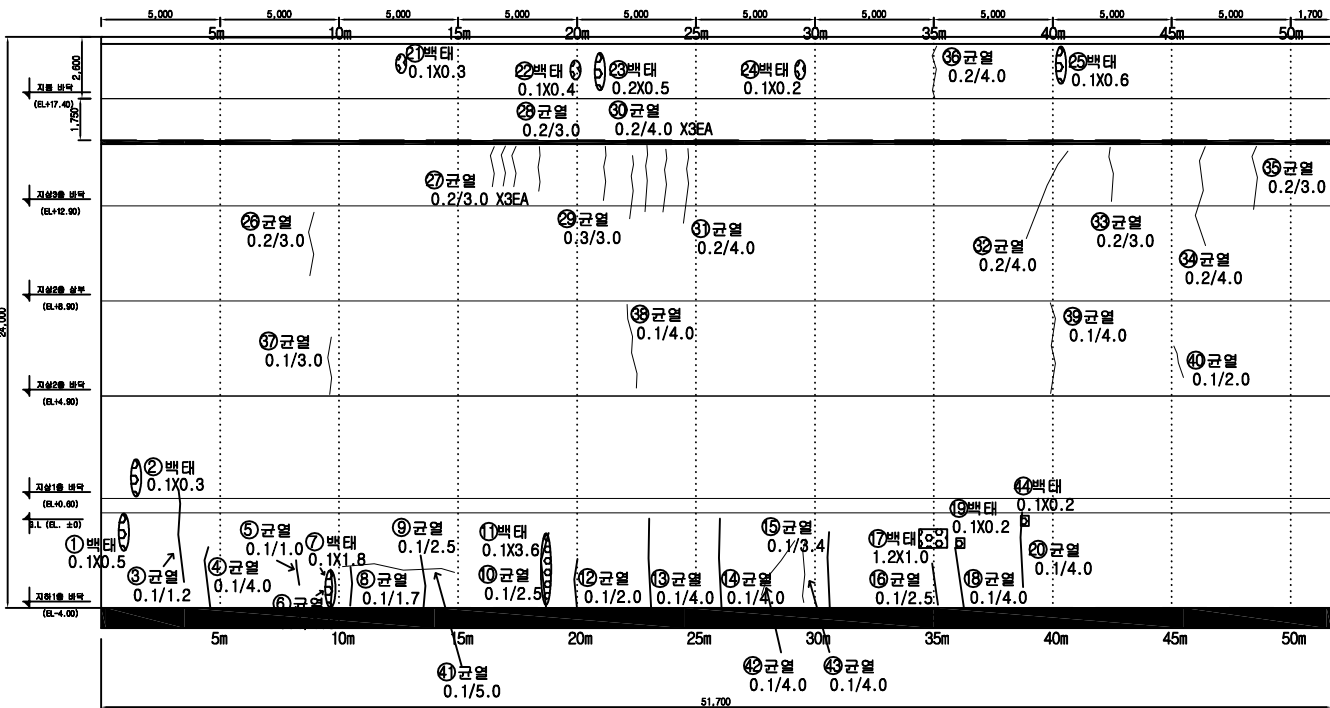

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	0.5	1	m²	0.05	
2	백태	0.1	0.3	1	m²	0.03	
3	균열	0.1	1.2	1	m	1.20	
4	균열	0.1	4.0	1	m	4.00	손상증가
5	균열	0.1	1.0	1	m	1.00	
6	균열	0.1	1.8	1	m	1.80	
7	백태	0.1	1.8	1	m²	0.18	
8	균열	0.1	1.7	1	m	1.70	
9	균열	0.1	2.5	1	m	2.50	
10	균열	0.1	2.5	1	m	2.50	
11	백태	0.1	3.6	1	m²	0.36	
12	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	
13	균열	0.1	4.0	1	m	4.00	
14	균열	0.1	4.0	1	m	4.00	
15	균열	0.1	3.4	1	m	3.40	
16	균열	0.1	2.5	1	m	2.50	손상증가
17	백태	1.2	1.0	1	m²	1.20	
18	균열	0.1	4.0	1	m	4.00	손상증가
19	백태	0.1	0.2	1	m²	0.02	
20	균열	0.1	4.0	1	m	4.00	손상증가
21	백태	0.1	0.3	1	m²	0.03	
22	백태	0.1	0.4	1	m²	0.04	
23	백태	0.2	0.5	1	m²	0.10	
24	백태	0.1	0.2	1	m²	0.02	
25	백태	0.1	0.2	1	m²	0.06	
26	균열	0.2	3.0	1	m	3.00	신규
27	균열	0.2	3.0	3	m	9.00	신규
28	균열	0.2	3.0	1	m	3.00	신규
29	균열	0.3	3.0	1	m	3.00	신규
30	균열	0.2	4.0	3	m	12.00	신규

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

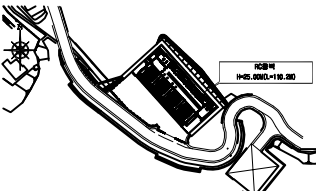

제 례


CW0.2 균열	방수균열	재료분리	편심, 강동	용역명 2025년도 경기북부 지동구조물 ·2동시설물 경관안전점검 용역
바리, 박락 파손	시공이음분리, 충분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 (주)영성엔지니어링
이물침투,외 적침투,외적	철근노출	침식	배관 폐쇄	점검일자 2025.06.05
사석이완 사석탈락	세굴	광재부식	기타	항도번호 03(1/2)

RC옹벽(서종변전소)


손상현황표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
31	균열	0.2	4.0	1	m	4.00	신규
32	균열	0.2	4.0	1	m	4.00	신규
33	균열	0.2	3.0	1	m	3.00	신규
34	균열	0.2	4.0	1	m	4.00	신규
35	균열	0.2	3.0	1	m	3.00	신규
36	균열	0.2	4.0	1	m	4.00	신규
37	균열	0.1	3.0	1	m	3.00	신규
38	균열	0.1	4.0	1	m	4.00	신규
39	균열	0.1	4.0	1	m	4.00	신규
40	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	신규
41	균열	0.1	5.0	1	m	5.00	신규
42	균열	0.1	4.0	1	m	4.00	신규
43	균열	0.1	4.0	1	m	4.00	신규
44	백태	0.1	0.2	1	m²	0.02	신규
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

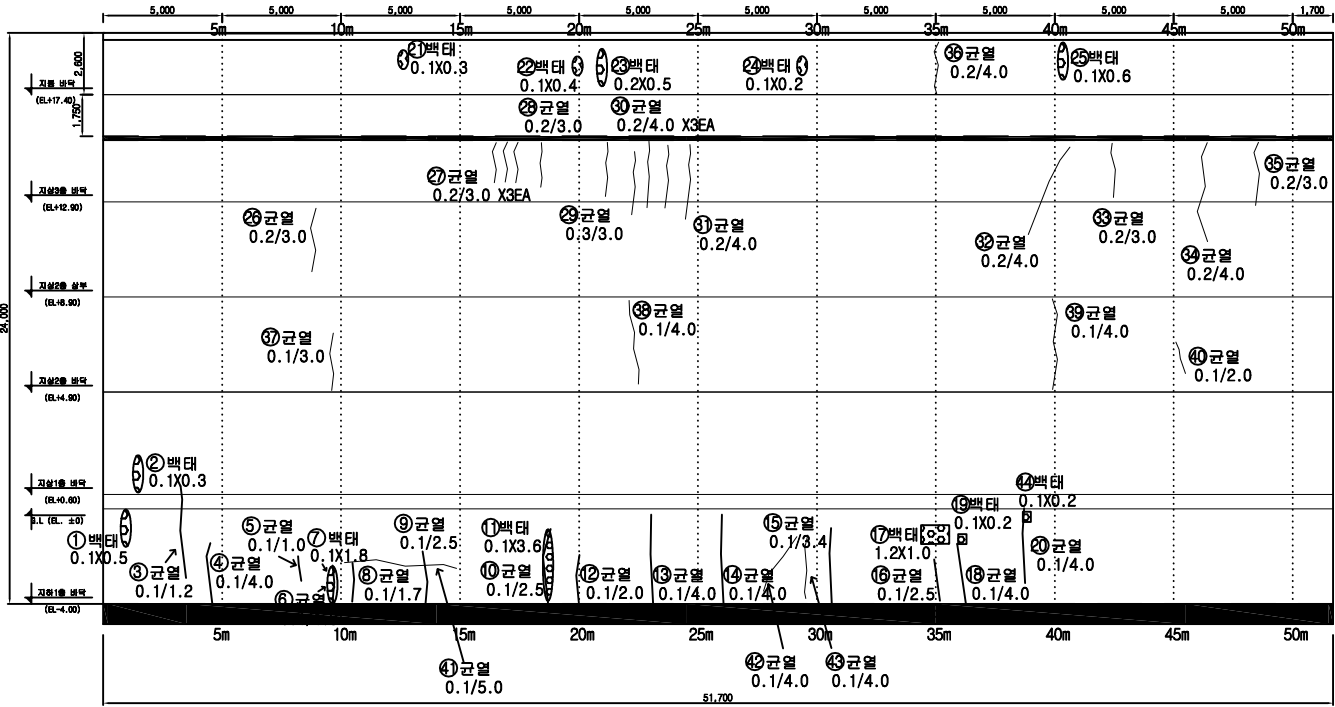

KEY PLAN

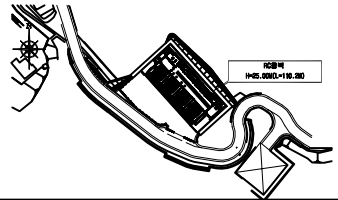


제
례

CW0.2 균열	방수균열	재료분리	편심, 정동	용역명 2025년도 경기북부 지동구조물 2중시설물 경관안전점검 용역
바리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 (주)영성엔지니어링
이물침투적 적치물회적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2025.06.05
사석이완 사석탈락	세굴	광재부식	기타	항도번호 03(2/2)

RC옹벽(서종변전소)


손상현황표

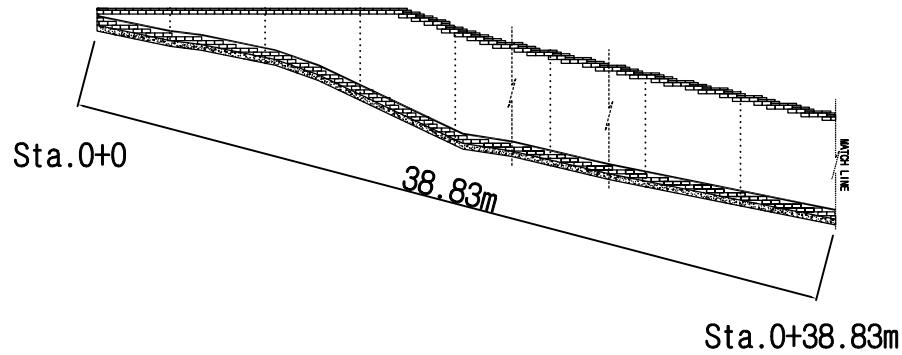

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 규격은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

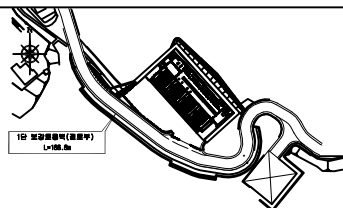

과
목

 CW0.2	 균열	 재분리	 편심, 정동	용역명 2025년도 경기북부 지동구조물 ·2동시설물 경일안전점검 용역
 박리, 박락 파손	 시공이음분리, 층분리,이격	 누수, 습윤부	 백태	용역사 (주)영성엔지니어링
 이물침투로 적치물침투	 철근노출	 침식	 배관 폐관	점검일자 2025.06.05
 사석이완 사석탈락	 세굴	 강재부식	 기타	항도번호 04

RC옹벽(서종변전소)

손상현황표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	관목식생			1	EA	1.00	
2	관목식생			1	EA	1.00	
3	관목식생			1	EA	1.00	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 규격은 폭 단위 mm 임.

Sta.0+38.83m

Sta.0+69.91m

Sta.0+100.99m


62.16m

관목식생③
1EA

관목식생②
1EA

관목식생①
1EA

KEY
PLAN


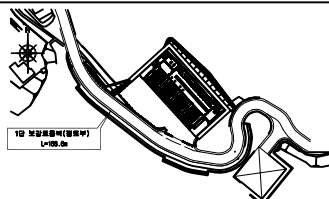


제
례

CW0.2	관 열	 방상균열	 재료분리	 편침, 정동	용역명 2025년도 경기북부 지동구조물 ·2동시설물 경합안전점검 용역
 박리, 박락 파손	 시공이음분리, 층분리,이격	 누수, 습윤부	 백태	용역사 (주)영성엔지니어링	
 이물침투/적 적침투/외적	 철근노출	 침식	 배관 폐관	점검일자 2025.06.05	
 사석이완 사석탈락	 세굴	 광재부식	 기타	항도번호 05	

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	관목식생			4	EA	4.00	
2	관목식생			3	EA	3.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 규격은 폭 단위 mm 임.

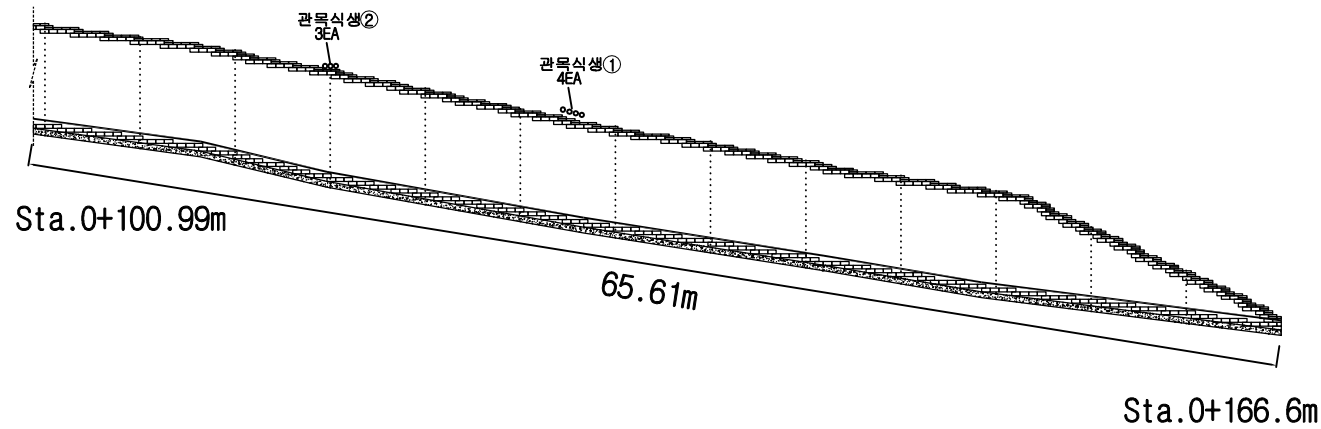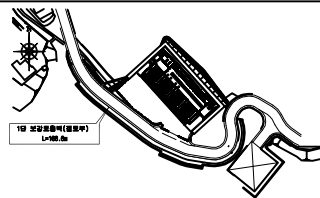KEY
PLAN과
례

CW0.2	관	관	관	관	관	관	관	관	관
관	관	관	관	관	관	관	관	관	관
관	관	관	관	관	관	관	관	관	관
관	관	관	관	관	관	관	관	관	관
관	관	관	관	관	관	관	관	관	관
관	관	관	관	관	관	관	관	관	관
관	관	관	관	관	관	관	관	관	관
관	관	관	관	관	관	관	관	관	관
관	관	관	관	관	관	관	관	관	관
관	관	관	관	관	관	관	관	관	관

RC옹벽(서종변전소)


손상현황표

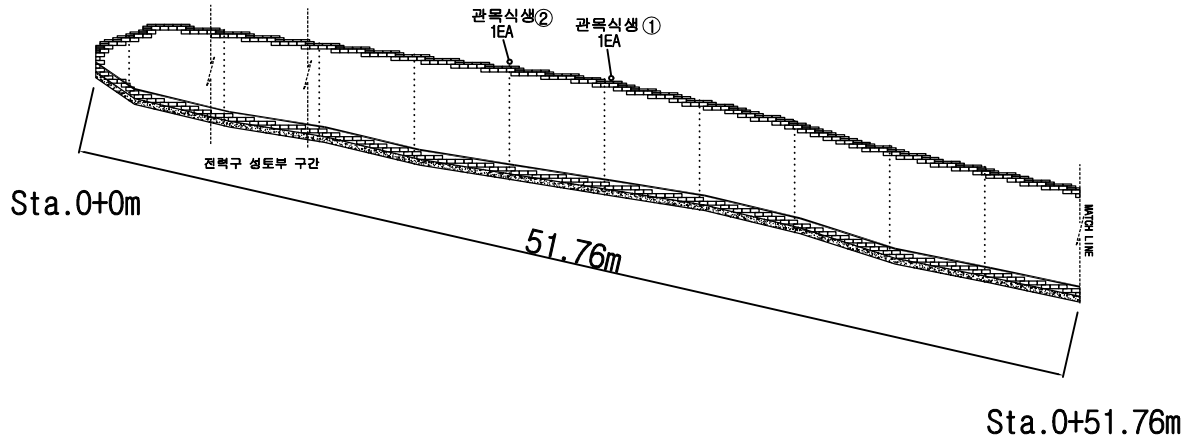

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	관목식생			1	EA	1.00	
2	관목식생			1	EA	1.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 규격은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

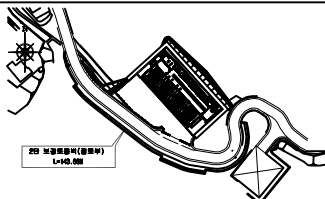


과
목

CW0.2 간 열	방상균열	재료분리	편침, 균열	용역명 2025년도 경기북부 지동구조물 ·2동시설물 경질안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 (주)영성엔지니어링
이물침투로 적치물침투	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2025.06.05
사석이완 사석탈락	세굴	광재부식	기타	항도번호 07

RC옹벽(서종변전소)


손상현황표

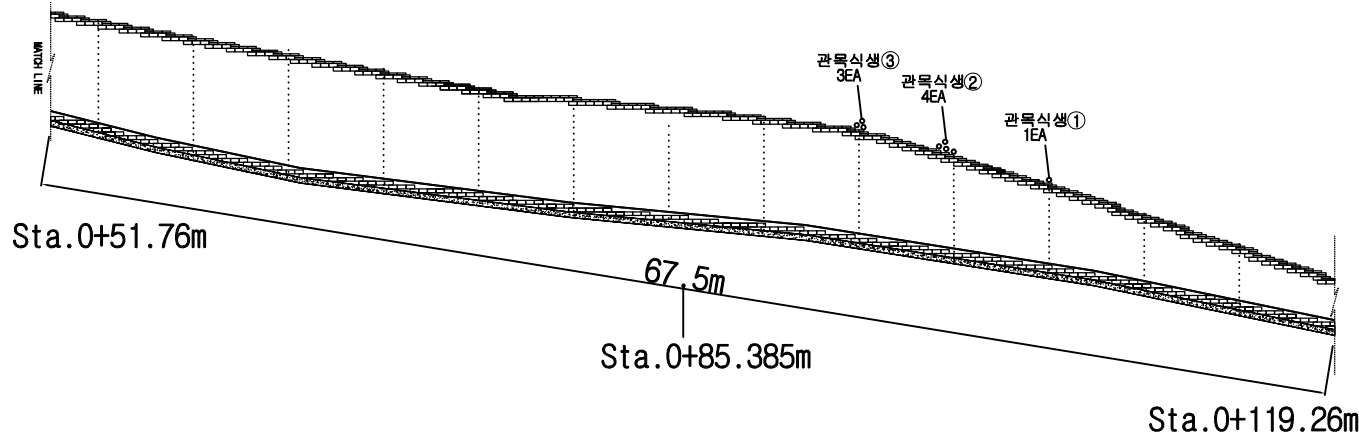

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	관목식생			1	EA	1.00	
2	관목식생			4	EA	4.00	
3	관목식생			3	EA	3.00	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 규격은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

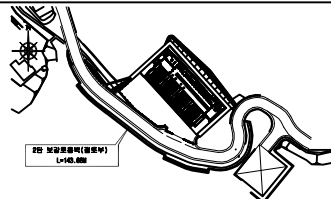


과
별

CW0.2	관 열	 방상균열	 재료분리	 편침, 장동	용역명 2025년도 경기북부 지동구조물 2중시설물 경관안전점검 용역
 박리, 박락 파손	 시공이음분리, 층분리,이격	 누수, 습윤부	 백태	용역사 (주)영성엔지니어링	
 이물침투회 적치물회적	 철근노출	 침식	 배관 폐관	점검일자 2025.06.05	
 사석이완 사석탈락	 세굴	 광재부식	 기타	항도번호 08	

RC옹벽(서종변전소)


손상현황표

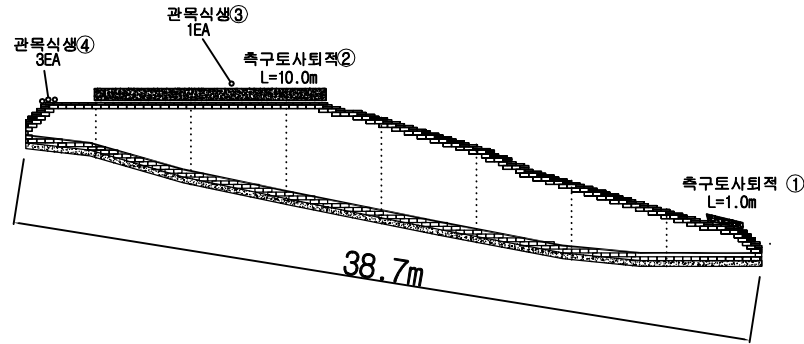

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	측구토사퇴적		1.0	1	m	1.00	
2	측구토사퇴적		10.0	1	m	10.00	
3	관목식생			1	EA	1.00	
4	관목식생			3	EA	3.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 규격은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

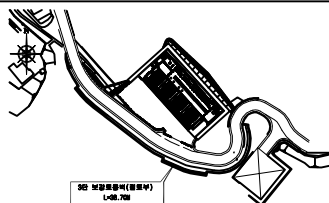

제
례

 CW0.2	 균열	 재료분리	 편심, 정동	용역명 2025년도 경기북부 지동구조물 ·2등시설물 경합안전점검 용역
 박리, 박락 파손	 시공이음분리, 층분리,이격	 누수, 습윤부	 백태	용역사 (주)영성엔지니어링
 이물침투 적치물침투	 철근노출	 침식	 배관 폐관	점검일자 2025.06.05
 사석이완 사석탈락	 세굴	 강재부식	 기타	항도번호 09