


I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판상면(S1)

← 부산

울산 →

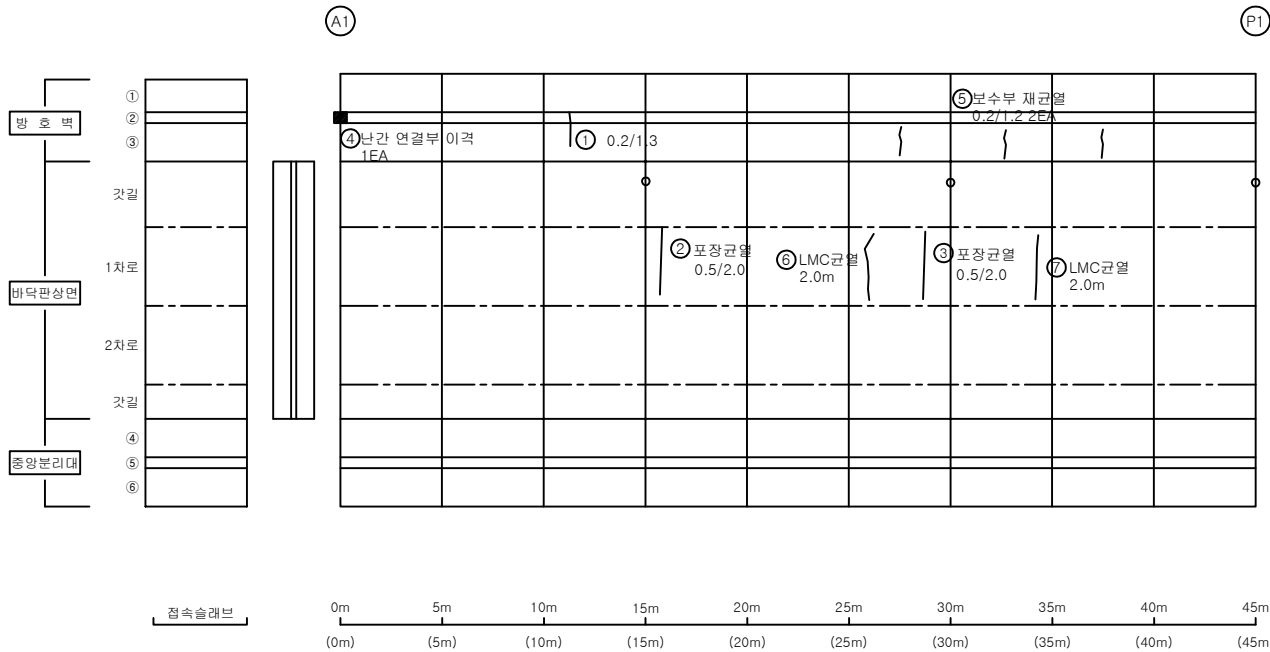

손 상 물 량 표

교면포장


S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	
1	구	방호벽	균열	0.2	1.3		m	1	1.30
2	구	포장	LMC균열		2.0		m	1	2.00
3	구	포장	LMC균열		2.0		m	1	2.00
4	신	방호벽	난간 연결부 이격				EA	1	1.00
5	신	방호벽	보수부 재균열	0.2	1.2		m	2	2.40
6	신	포장	LMC균열		2.0		m	1	2.00
7	신	포장	LMC균열		2.0		m	1	2.00
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
PLAN



SECTION

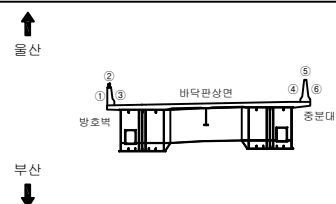

범
례


균열	균열백태	기타
방상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열상도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	001

I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판상면(S2)

← 부산

울산 →

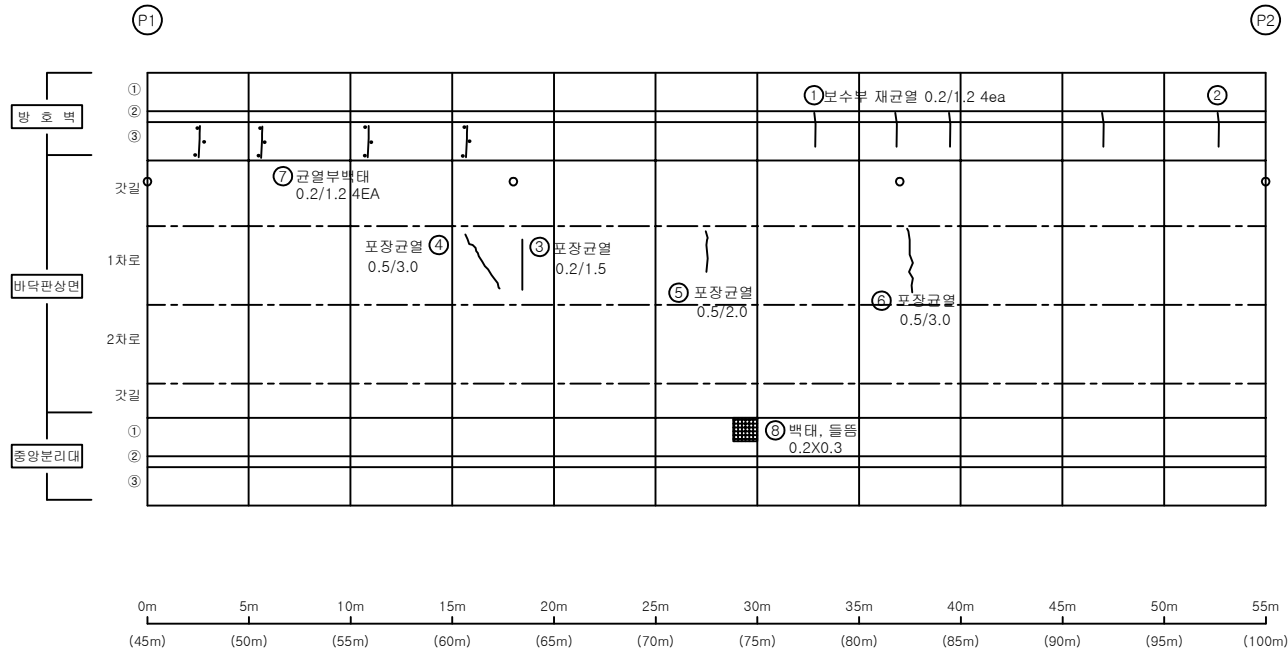

손 상 물 량 표

교면포장


S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(m)	단위	개소	
1	구	방호벽	보수부 재균열	0.2	1.2		m	4	4.80
2	구	방호벽	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
3	구	포장	LMC균열		1.5		m	1	1.50
4	구	포장	LMC균열		3.0		m	1	3.00
5	구	포장	LMC균열		2.0		m	1	2.00
6	구	포장	LMC균열		3.0		m	1	3.00
7	신	방호벽	균열 부백태	0.2	1.2		m	4	4.80
8	신	방호벽	백태, 들뜸		0.2	0.3	m ²	1	0.06
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
PLAN
AP



SECTION
TOP

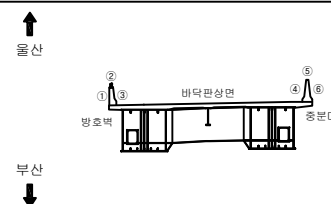


범
례

용역명 2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박 윤 국
도면번호	002

I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판상면(S3)

← 부산

울산 →

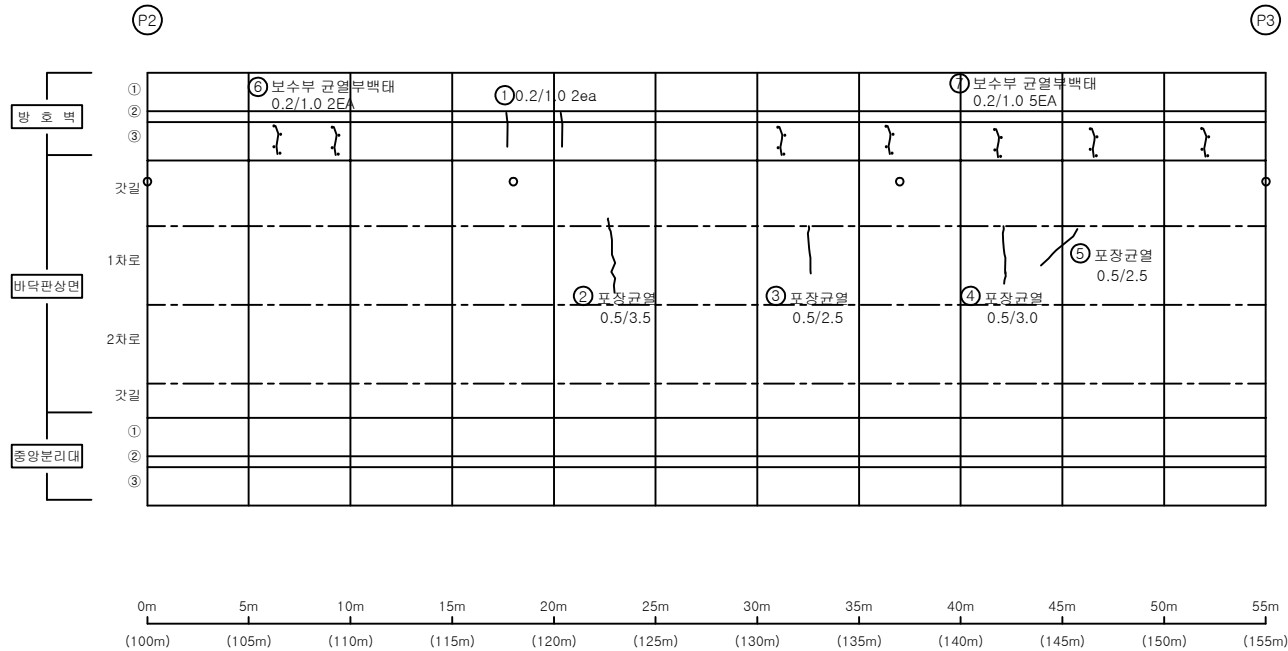

손상물량표

교면포장


S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(mm)	너비(m)	단위	개소	물량	
1	구	방호벽	보수부 재균열	0.2	1.0		m	2	2.00	
2	구	포장	LMC균열		3.5		m	1	3.50	
3	구	포장	LMC균열		2.5		m	1	2.50	
4	구	포장	LMC균열		3.0		m	1	3.00	
5	구	포장	LMC균열		2.5		m	1	2.50	
6	신	방호벽	보수부 균열부백태	0.2	1.0		m	2	2.00	
7	신	방호벽	보수부 균열부백태	0.2	1.0		m	5	5.00	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN
A P



S
E
C
T
I
O
N
P

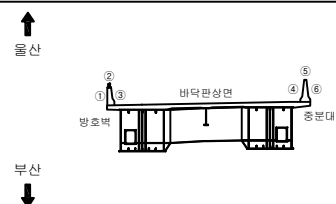

범
례


균열	균열백태	기타
양상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시		2022
책임기술자		박윤국
도면번호		003

I D : 울산JCT2교(부산) - 바닥판상면(S4)

← 부산

울산 →

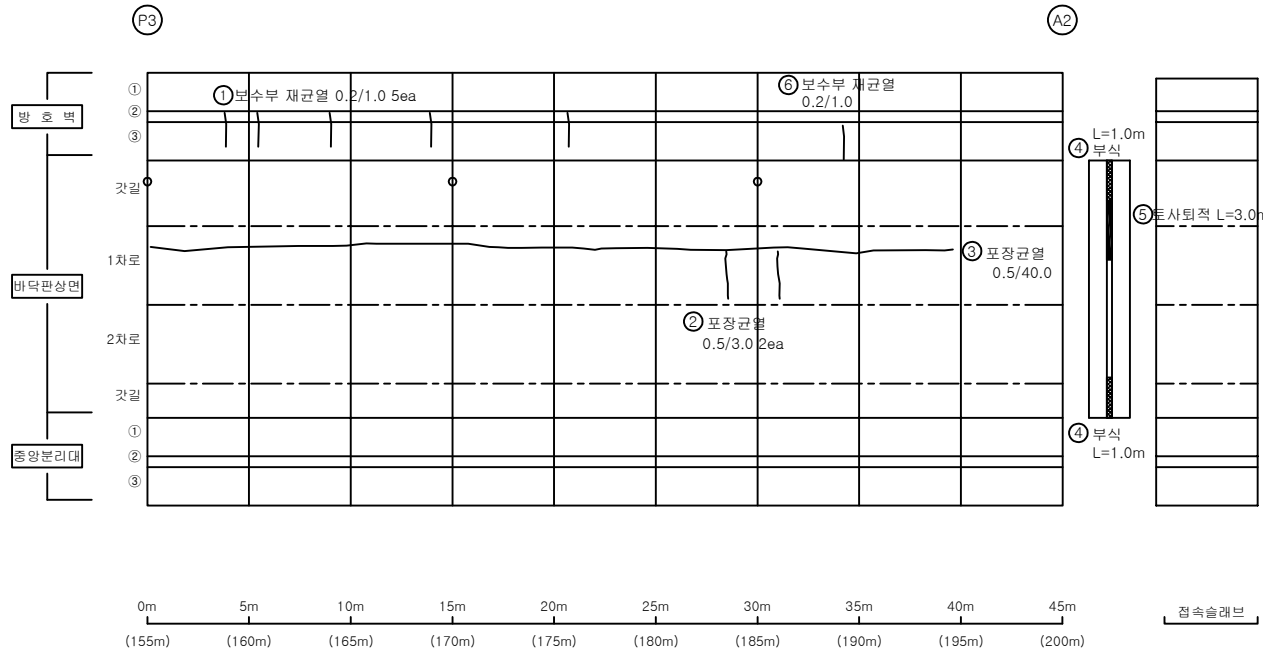

손 상 물 량 표

교면포장


S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(mm)	너비(m)	단위	개소	수량
1	구	방호벽	보수부 재균열	0.2	1.0		m	5	5.00
2	구	포장	LMC균열		3.0		m	2	6.00
3	구	포장	LMC균열		40.0		m	1	40.00
4	구	신축이음	본체부식		1.0		m	2	2.00
5	구	신축이음	유간토사퇴적		3.0		m	1	3.00
6	신	방호벽	보수부 재균열	0.2	1.0		m	1	1.00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
PLAN



SECTION

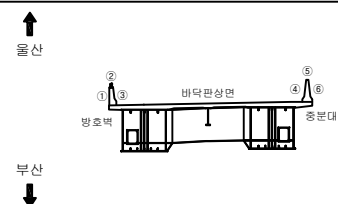

범
례


	균열		균열백태		기타
	방상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	바리, 박락		퇴적		균열심도

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시		2022
책임기술자		박 윤 국
도면번호		004

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판하면(S1)

← 부산

울산 →

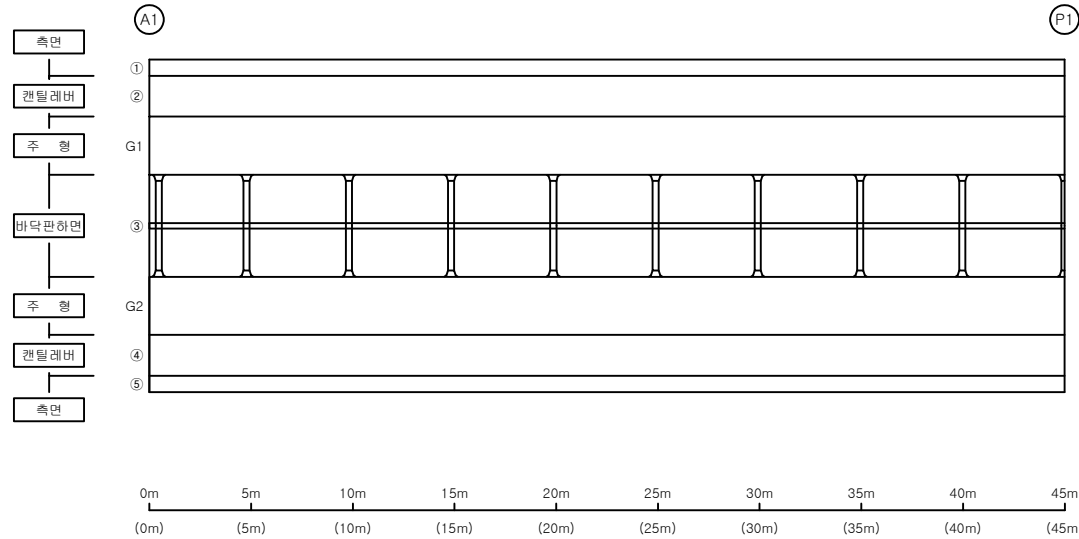

손상물량표

바닥판


S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN



SECTION

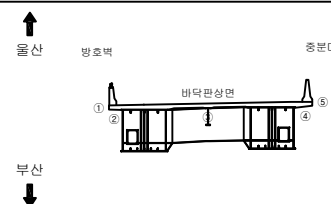

범례


균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열상도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	005

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판하면(S2)

← 부산

울산 →

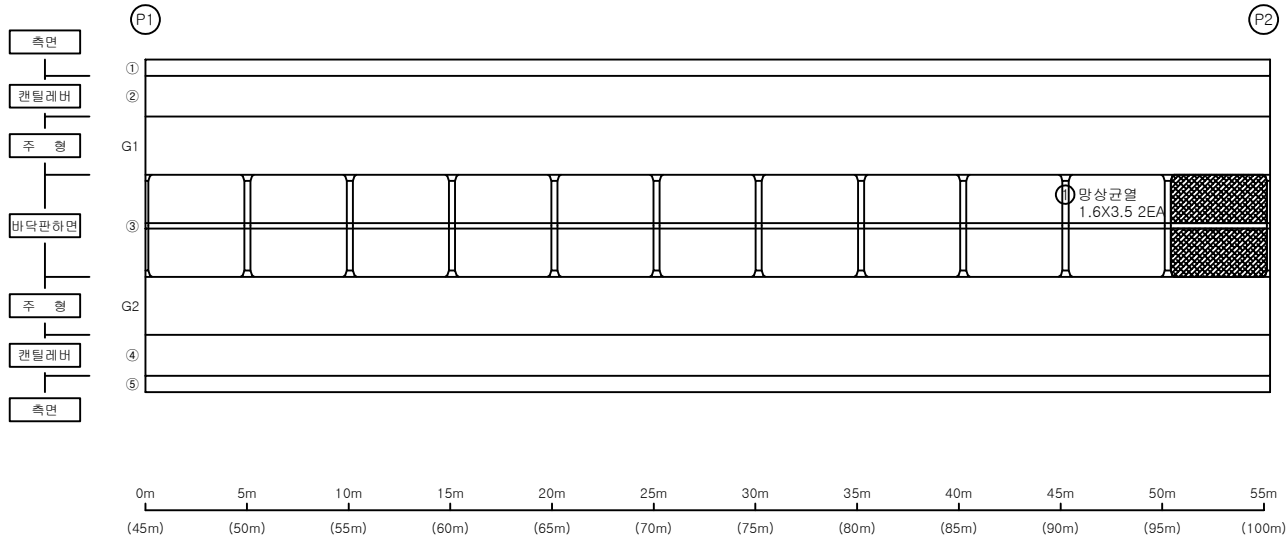

손 상 물 량 표

바닥판


S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(mm)	너비(m)	단위	개소	물량	
1	신	바닥판	방상균열		1,6	3,5	m ²	2	11,20	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN



SECTION

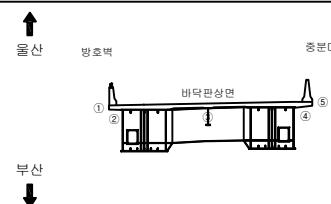

범
례


	균 열		균 열백태		기 타
	방 상 균 열		백 태		철 근 탐 사
	재 료 분 리		부 식		탄 산 화 시 형
	철 근 노 출		파 손		균 열 심 도
	박 리, 박 락		되 적		균 열 심 도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박 윤 국
도면번호	006

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판하면(S3)

← 부산

울산 →

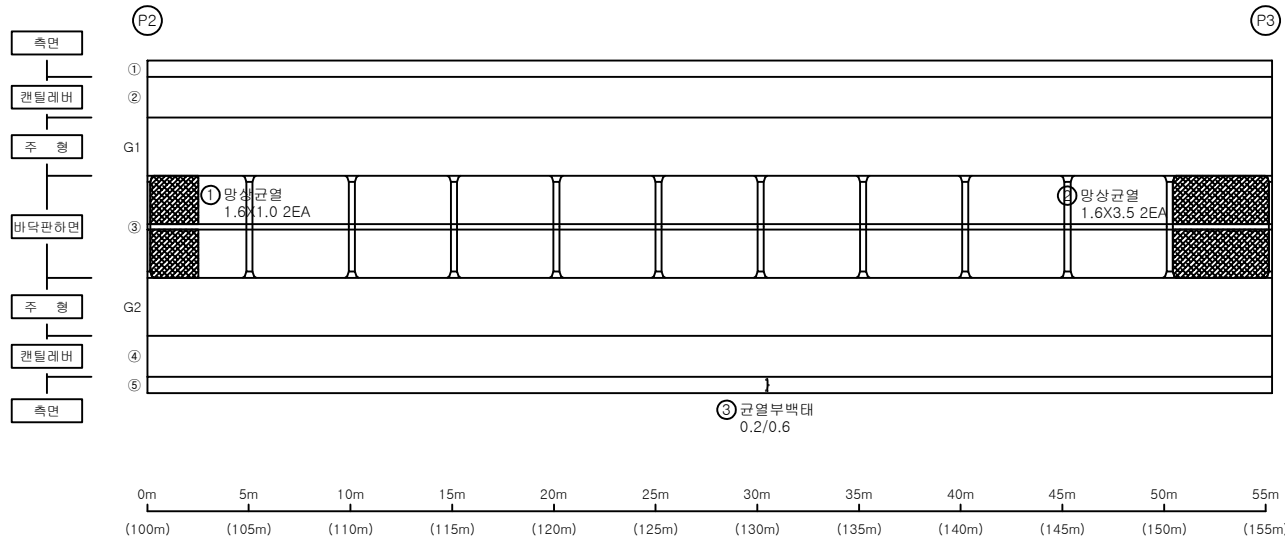

손상물량표

바닥판


S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(mm)	너비(m)	단위	개소	
1	신	바닥판	망상균열		1,6	1,0	m	2	3,20
2	신	바닥판	망상균열		1,6	3,5	m	2	11,20
3	신	바닥판	균열부백태	0,2	0,6		m	1	0,60
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
PLAN



SECTION

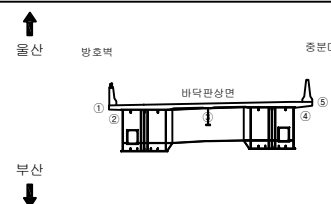

범례


균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	뒤적	균열상도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	007

I D : 울산JCT2교(울산) - 바닥판하면(S4)

← 부산

울산 →

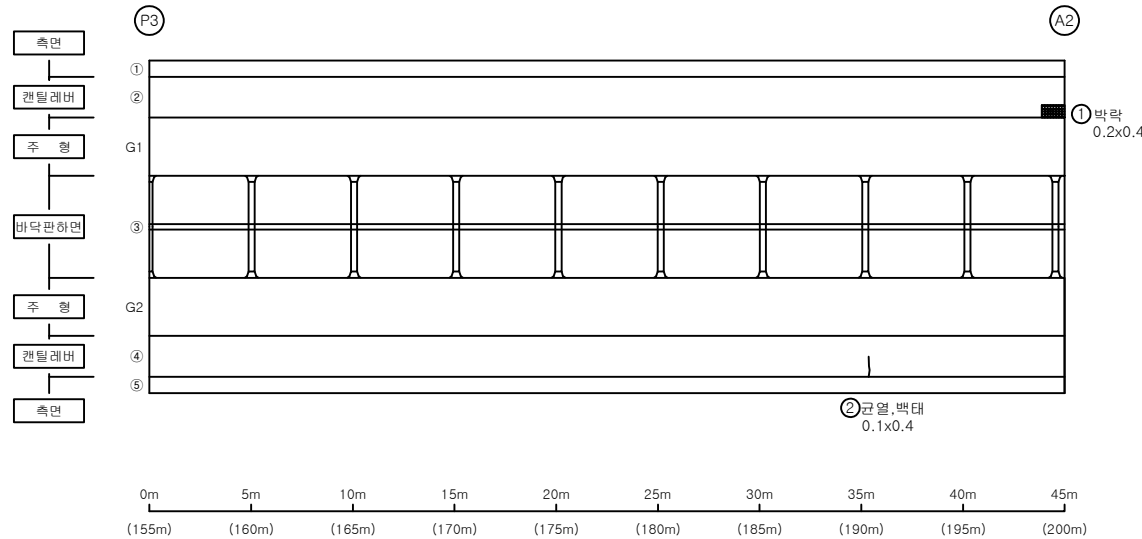

손상물량표

바닥판


S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(mm)	너비(m)	단위	개소	물량	
1	구	바닥판	보수부 박락		0.2	0.4	m ²	1	0.08	
2	구	바닥판	균열, 박락	0.1	0.4		m	1	0.40	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN



SECTION

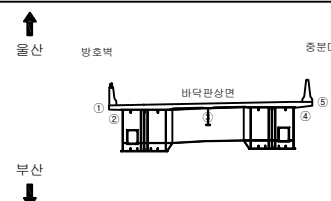

범례


균열	균열, 박락	기타
망상균열	박락	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	뒤적	균열상도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	008

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX내부(S1)

← 부산

울산 →

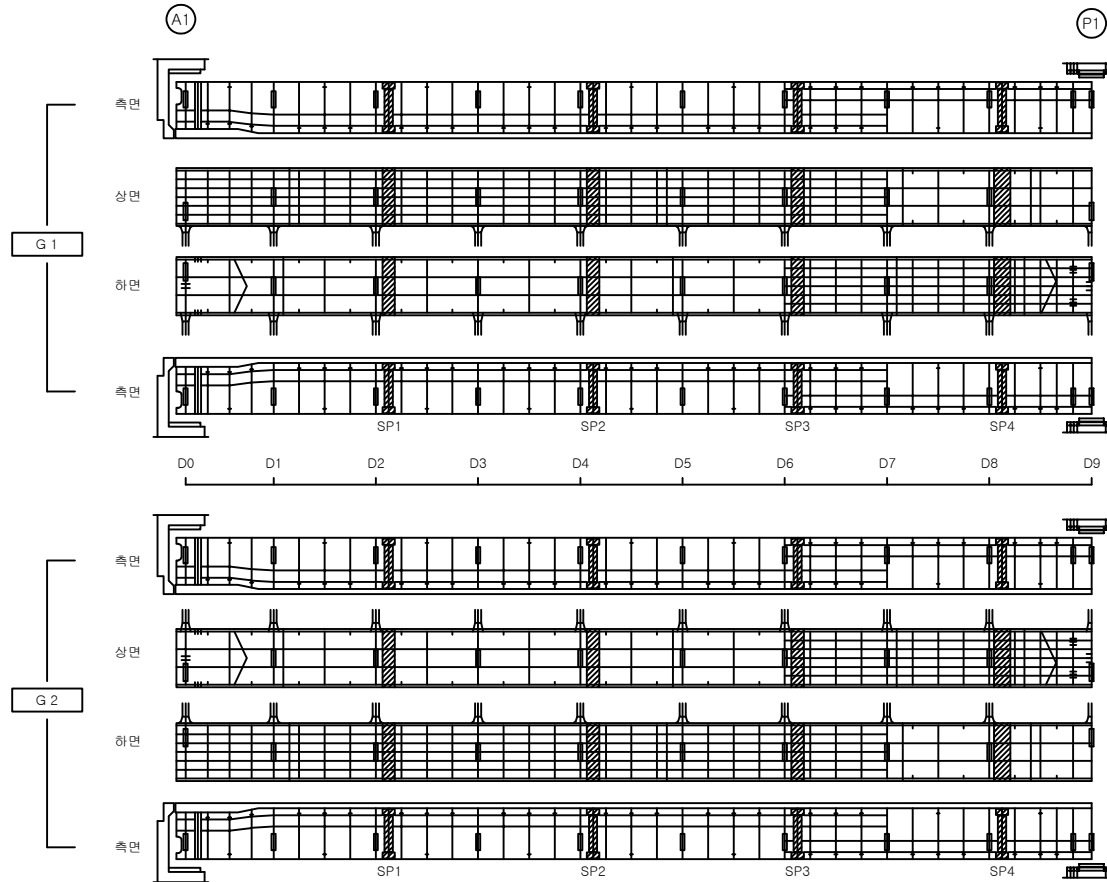

손상물량표

거더내부


S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN



SECTION

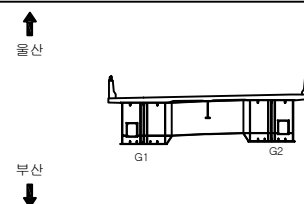

범례


	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		뒤적		균열심도

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022	
책임기술자	박윤국	
도면번호	009	

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX내부(S2)

← 부산

울산 →

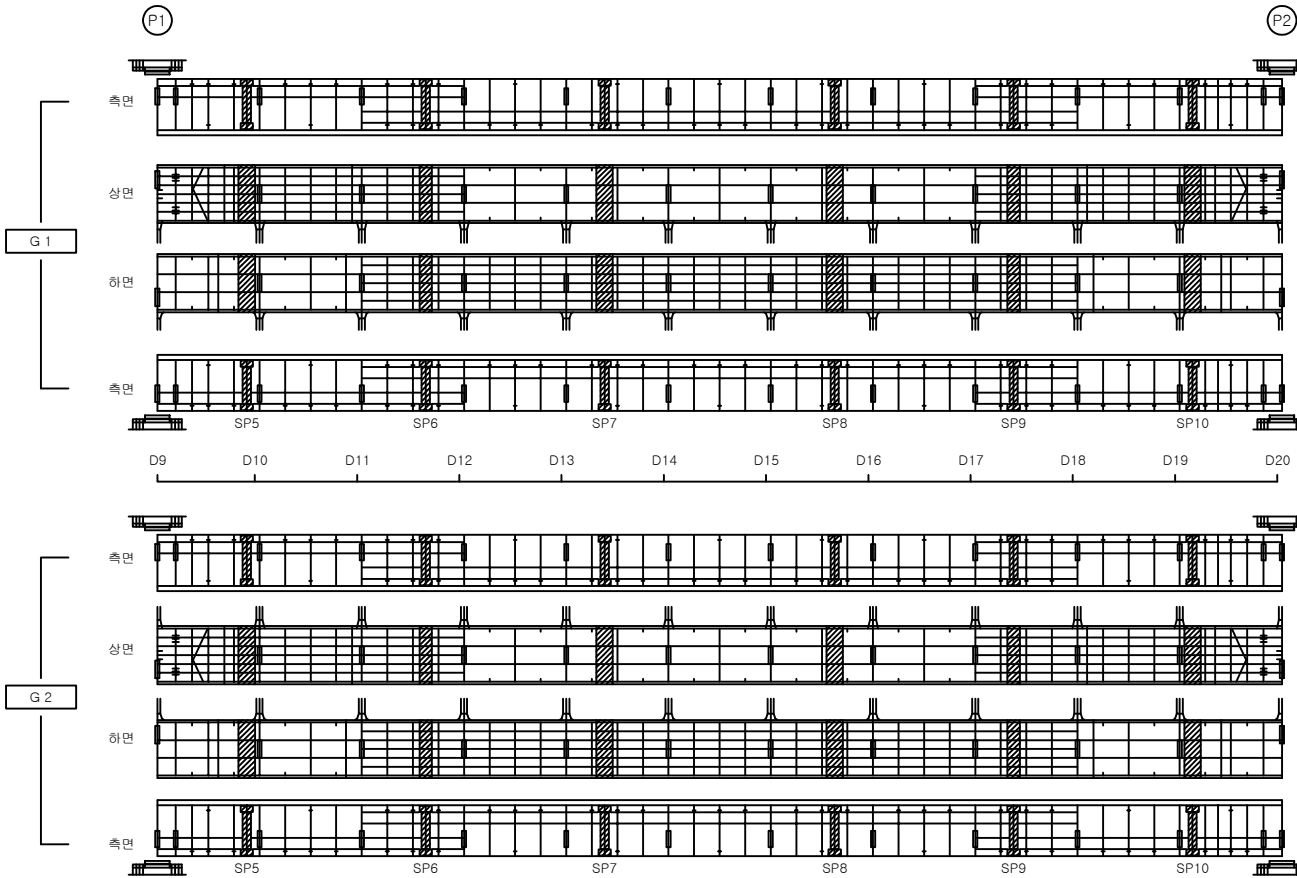

손상물량표

거더내부


S2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(mm)	너비(m)	단위	개소	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN



SECTION

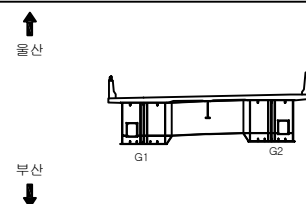


범
례

용역명 2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	010

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX내부(S3)

← 부산

울산 →

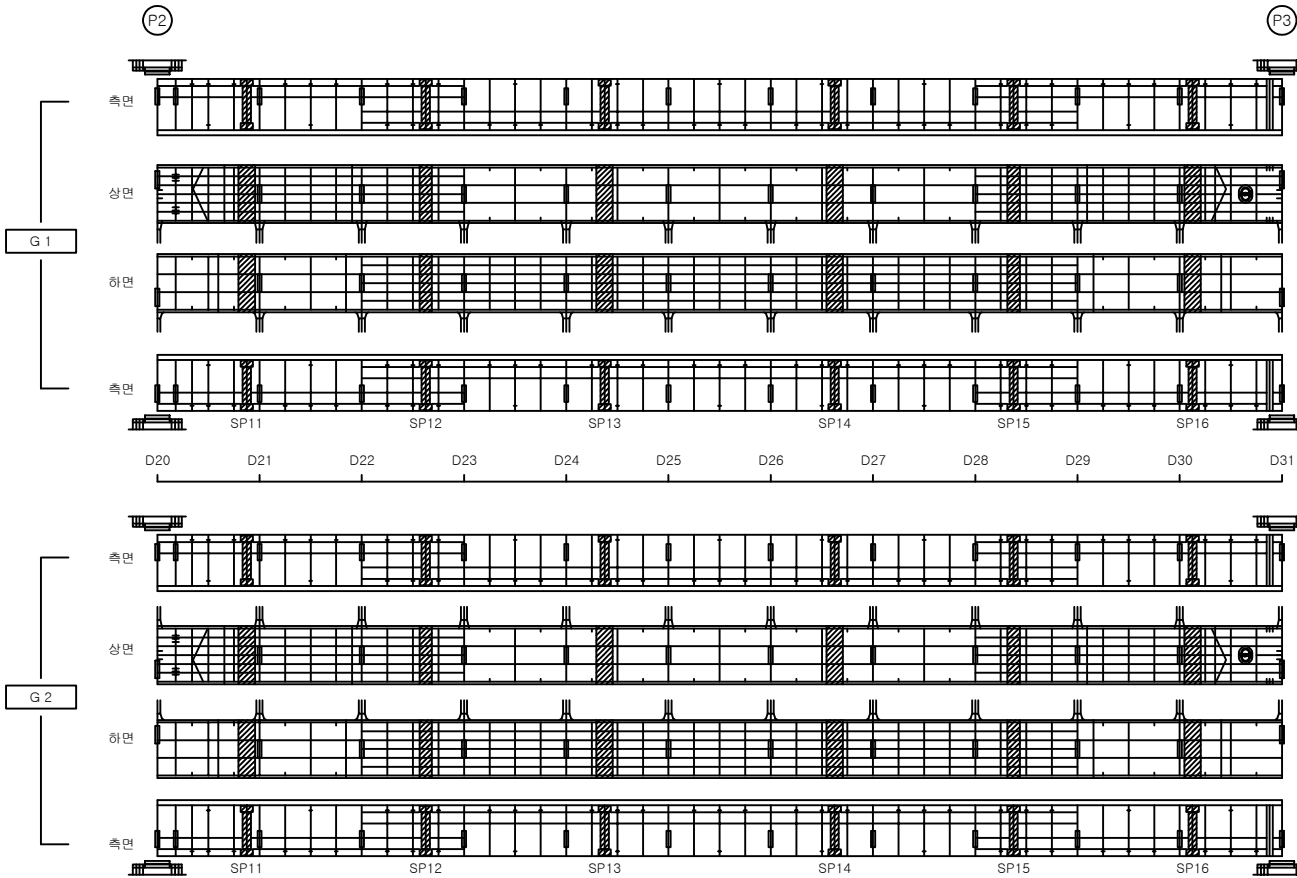

손 상 물 량 표

거더내부


S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(mm)	너비(m)	단위	개소	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P

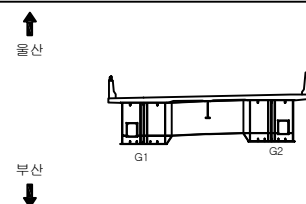

범
례


	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용 역 명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	011

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX내부(S4)

← 부산

울산 →

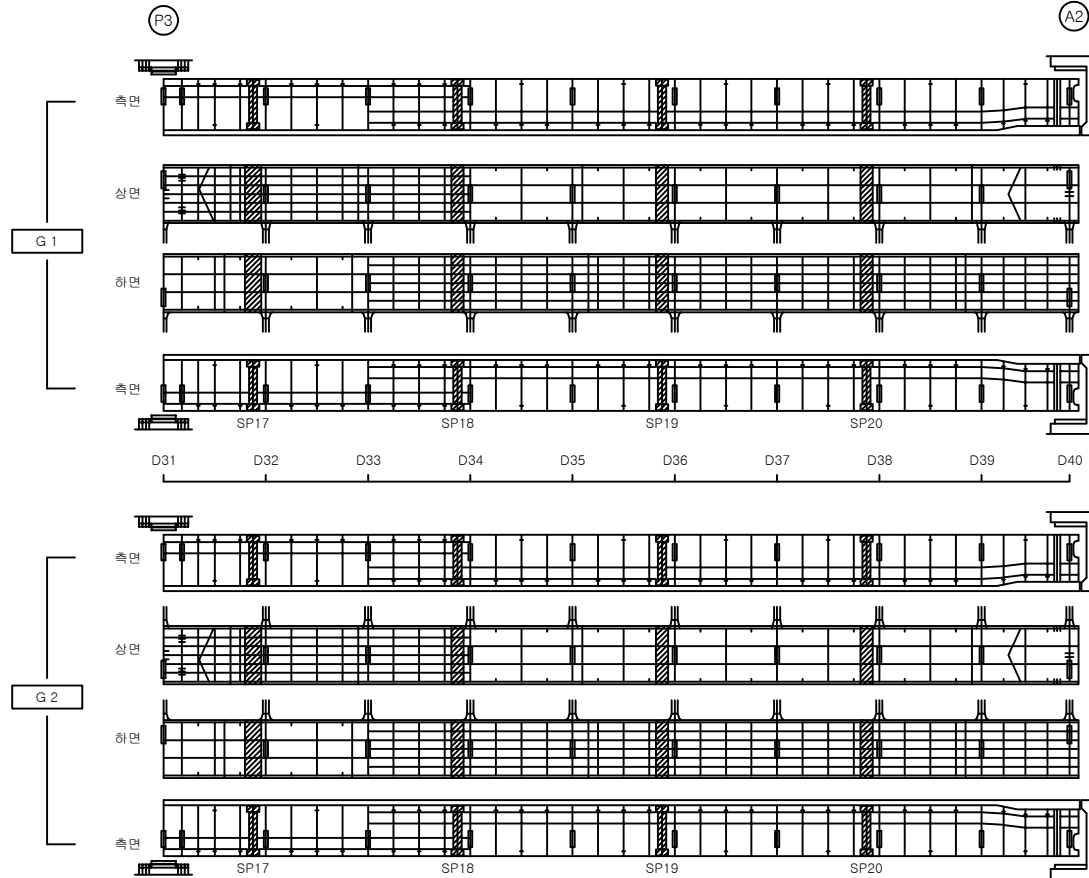

손상물량표

거더내부


S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(mm)	너비(m)	단위	개소	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P

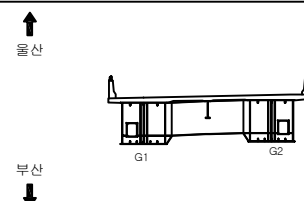

범
례


	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		뒤적		균열상도

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022	
책임기술자	박윤국	
도면번호	012	

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX외부(S1)

← 부산

울산 →

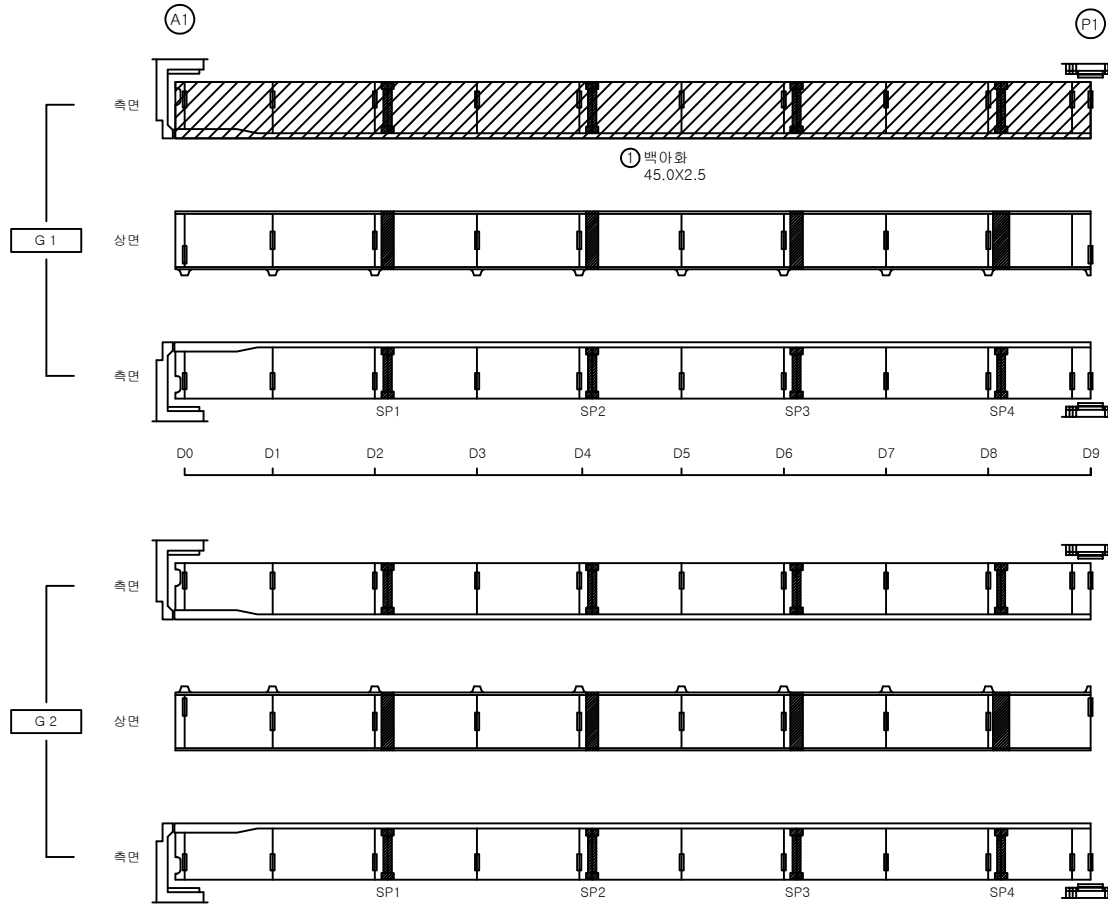

손 상 물 량 표

거더외부


S1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	신	거더외부	백아화		45.0	2.5	m ²	1	112.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P

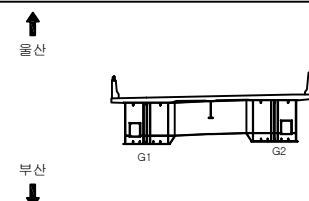

범
례


	균 열		균열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용 역 명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	013

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX외부(S2)

← 부산

울산 →

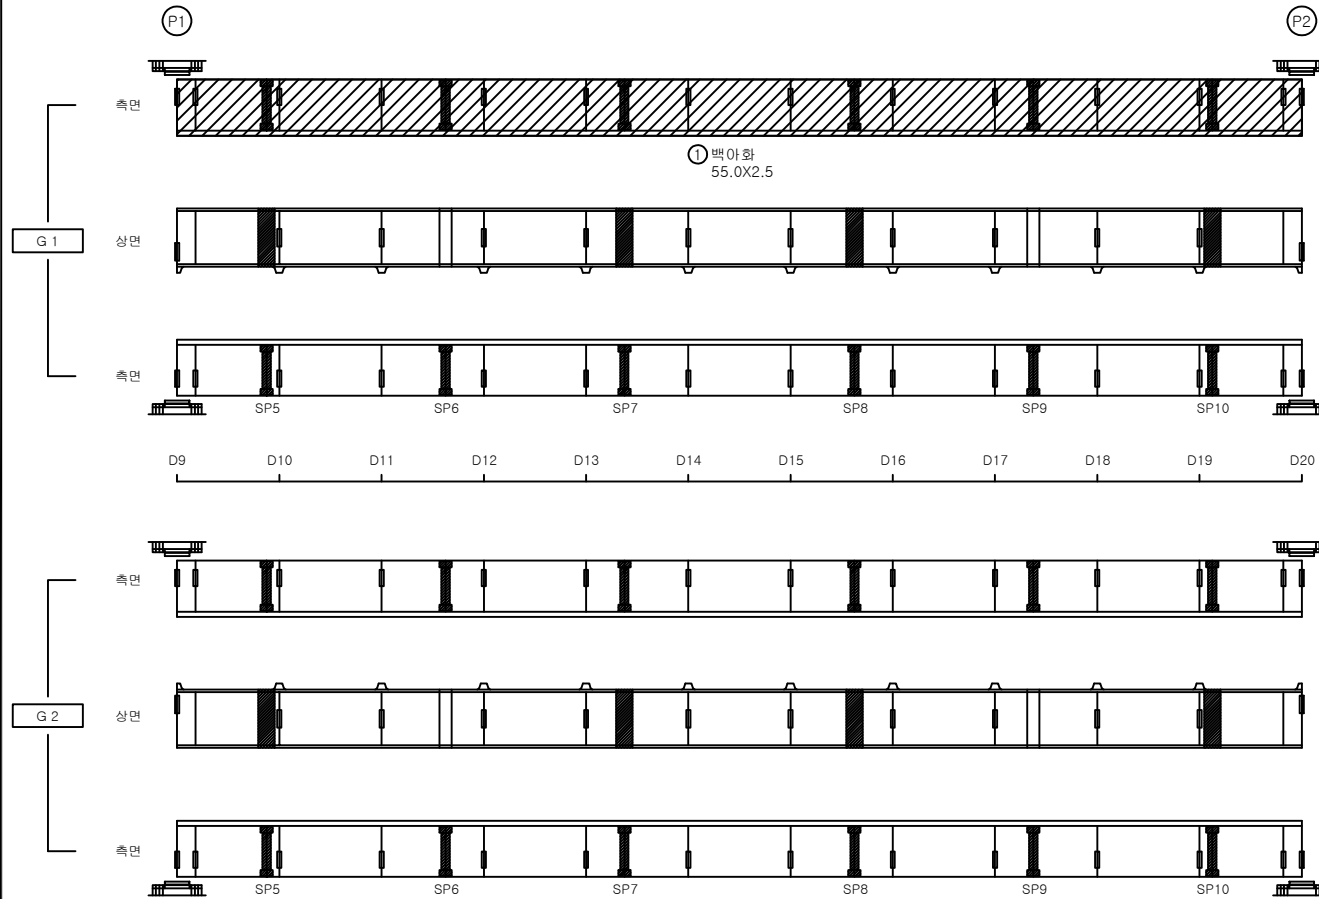

손 상 물 량 표

거더외부


S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(mm)	너비(m)	단위	개소	물량	
1	신	거더외부	백아화		55.0	2.5	m ²	1	137.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P

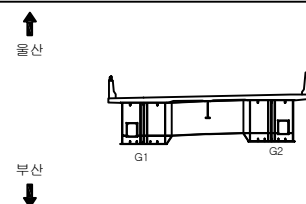

범
례


	균 열		균 열백태		기 타
	방상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박 윤 국
도면번호	014

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX외부(S3)

← 부산

울산 →

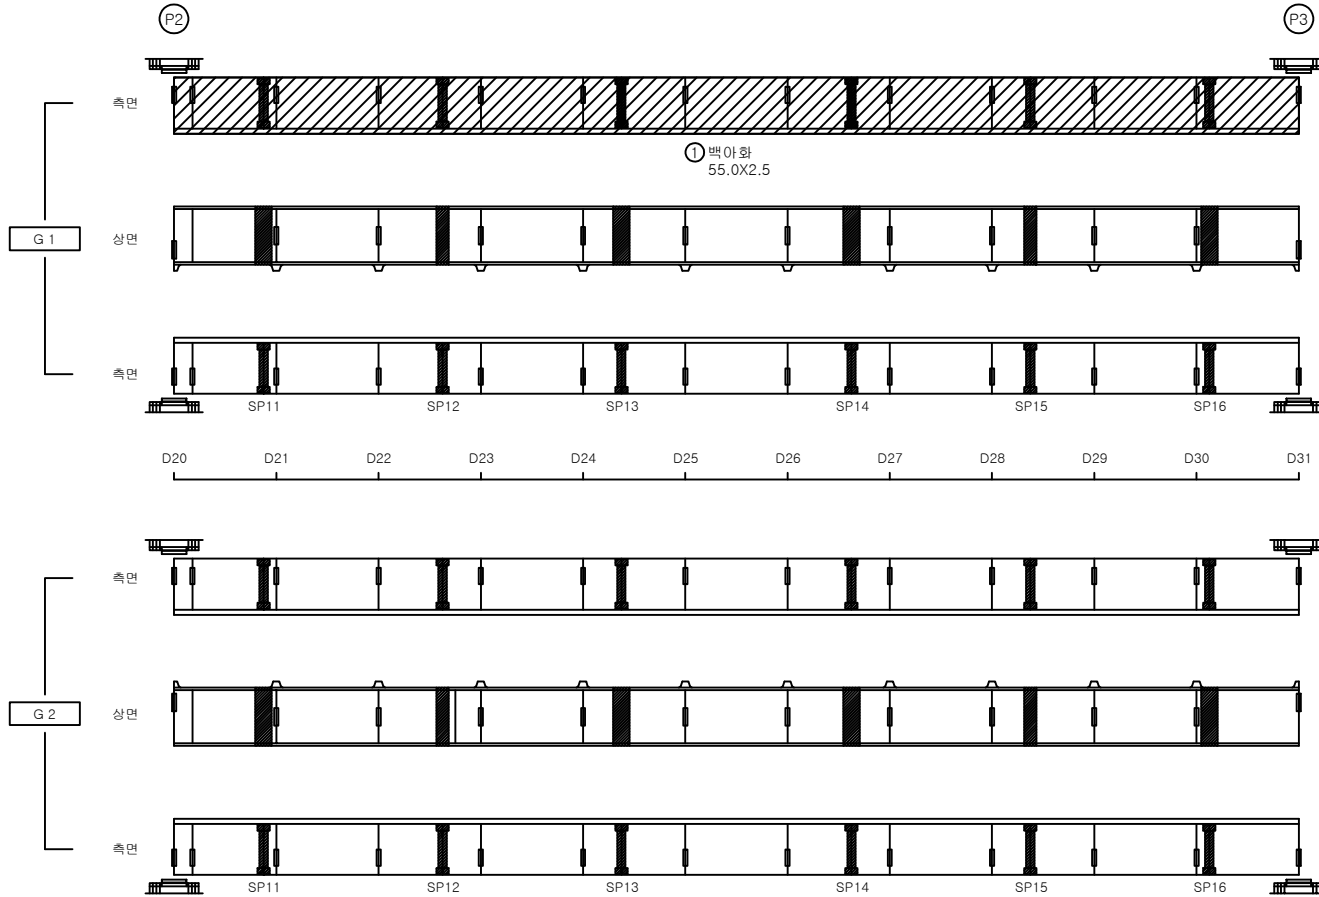

손상물량표

거터외부


S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(mm)	너비(m)	단위	개소	물량	
1	신	거터외부	백아화		55.0	2.5	m ²	1	137.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN



SECTION

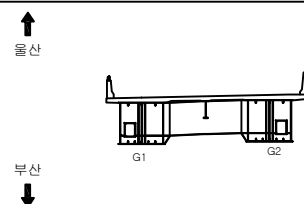

범
례


	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		뒤적		균열심도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	015

I D : 울산JCT2교(부산) - BOX외부(S4)

← 부산

울산 →

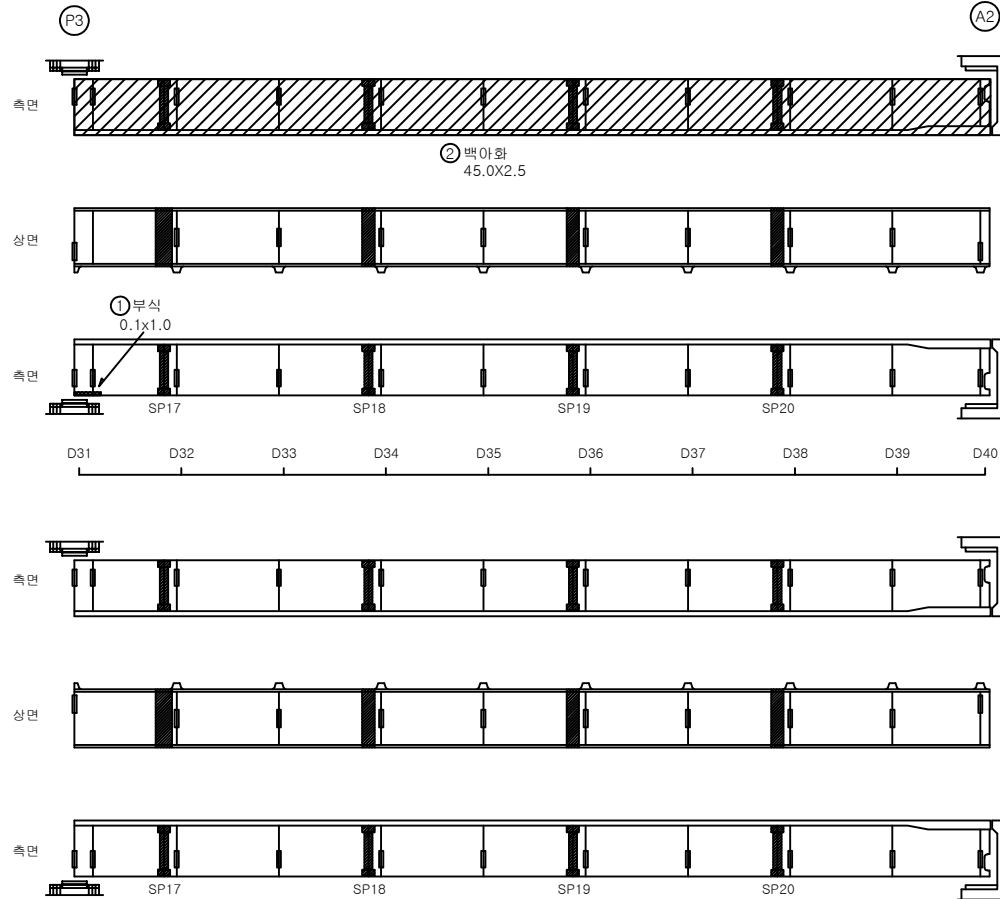

손 상 물 량 표

거터외부


S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(mm)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	거터외부	부식		0.1	1.0	m	1	0.10	
2	신	거터외부	백아화		45.0	2.5	m	1	112.50	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P

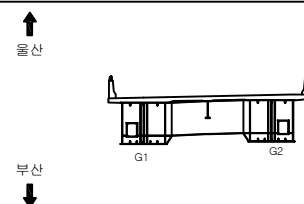


범
례

	균 열		균 열백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용 역 명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	016

I D : 부산JCT2교(부산) - 교대 A1

↑
부산

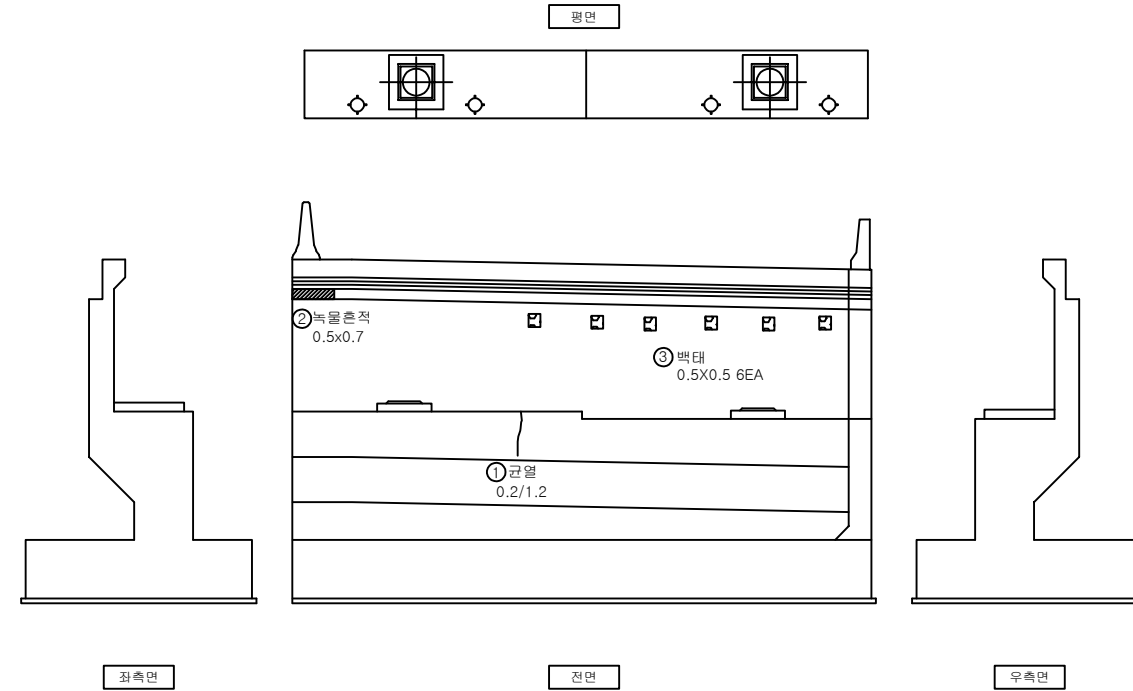

↓
울산

손 상 물 량 표

교대


A1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	
1	구	구체	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
2	구	용벽	녹물흔적		0.5	0.7	m ²	1	0.35
3	신	용벽	백태		0.5	0.5	m ²	6	1.50
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

K
E
Y
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
N

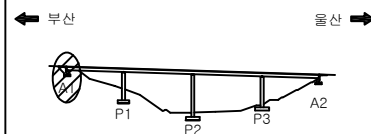

범
례

균열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	뒤적	균열상도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박 윤 국
도면번호	017

I D : 부산JCT2교(부산) - 교각 P1


손 상 물 량 표

교각


P1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(mm)	너비(m)	단위	개소	물량	
1	신	교각	균열	0.2	2.0		m	2	4.00	
2	신	교량받침	받침물상 균열	0.2	0.1		m	1	0.10	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


울산

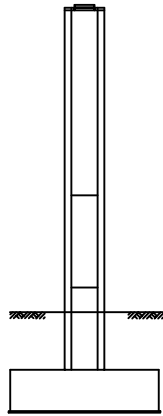


좌측면

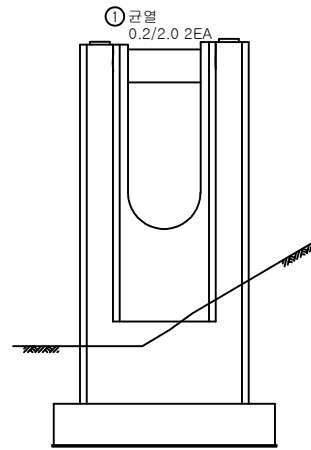


전면

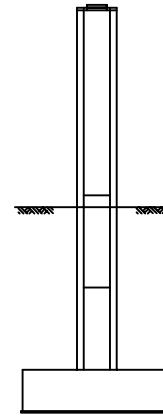

우측면



평면

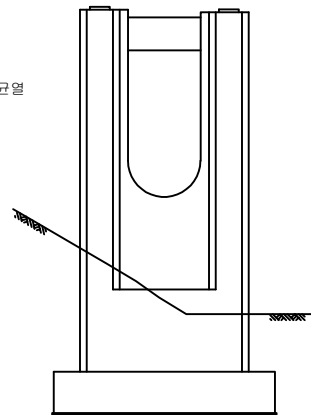


배면

부산

K
E
Y
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
N

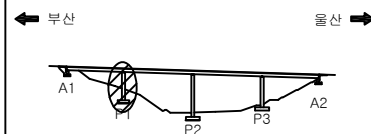

범
례

균열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시형
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	뒤틀림	균열심도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	018

I D : 부산JCT2교(부산) - 교각 P2


손 상 물 량 표

교각


P2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(mm)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	교량받침	받침볼탈 파손		0.1	0.1	m ²	1	0.01	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


↑
울산

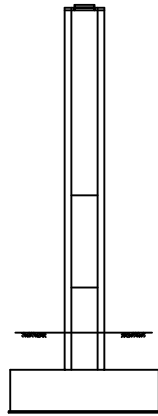


좌측면

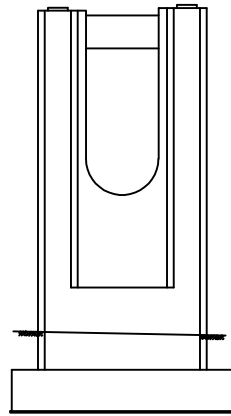

전면

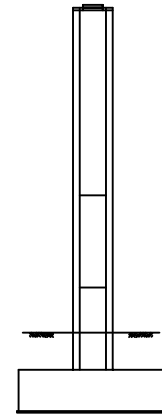


우측면

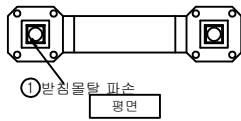


①받침볼탈 파손
평면

↓
부산

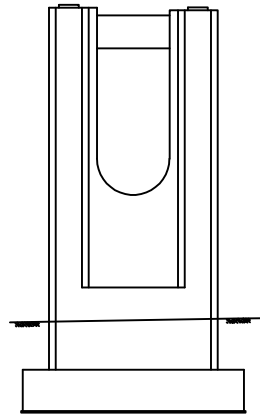


배면

K
E
Y
P
L
A
P

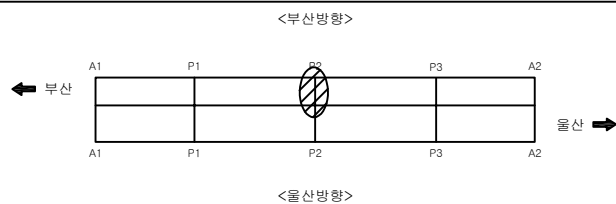

S
E
C
T
I
O
N

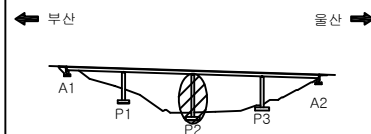

면
례

균 열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부 식	단산화시험
철근노출	파 손	균열심도
박리, 박락	퇴 적	균열상도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박 윤 국
도면번호	019

I D : 부산JCT2교(부산) - 교각 P3


손 상 물 량 표

교각


P3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(mm)	너비(m)	단위	개소	물량	
1	신	거더외부	받침볼탈 균열	0.1	0.2		m	2	0.40	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


↑
울산

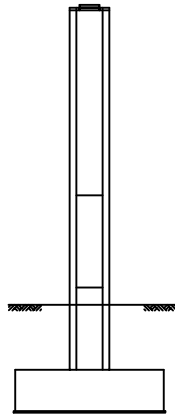

좌측면

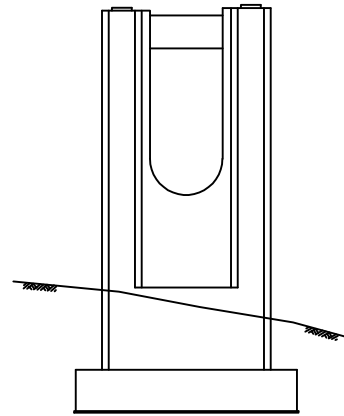


전면

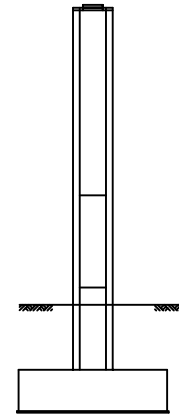


우측면

① 받침볼탈 균열
0.1/0.2 2EA



평면

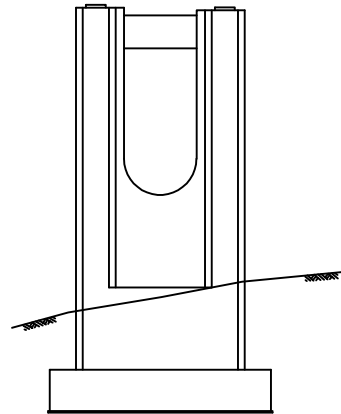


배면

↓
부산

K
E
Y
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P

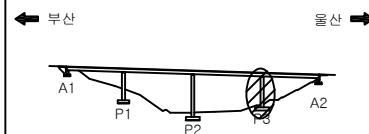


범
례

균열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시형
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	뒤틀림	균열심도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박 윤 국
도면번호	020

I D : 부산JCT2교(부산) - 교대 A2

↑
서울산영업소

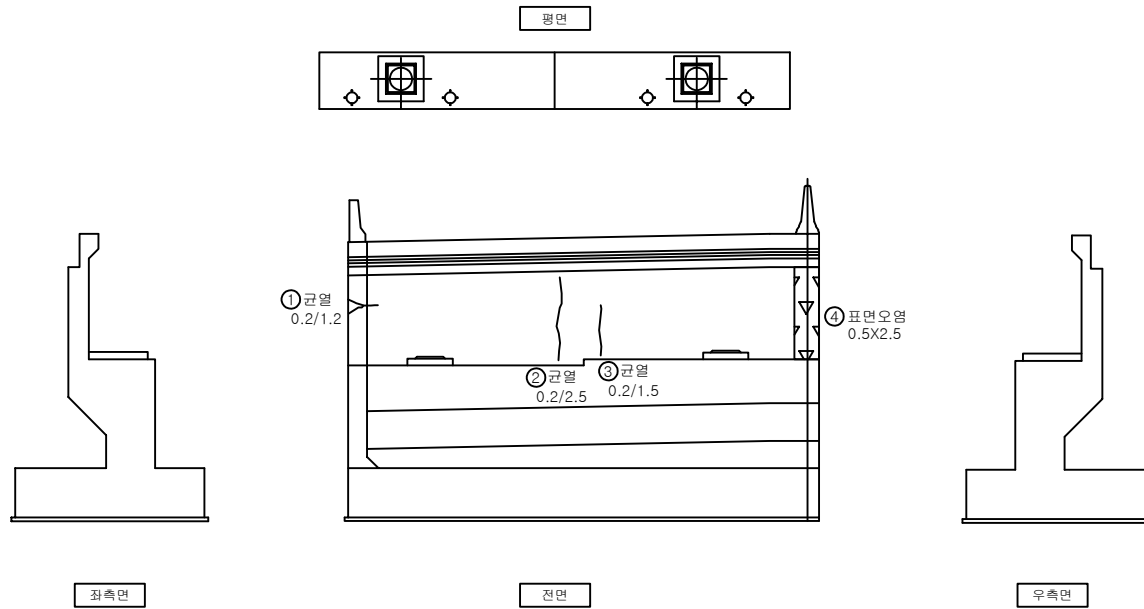

손상물량표

교대


A2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(mm)	너비(m)	단위	개소	
1	구	용벽	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
2	구	용벽	균열	0.2	2.5		m	1	2.50
3	구	용벽	균열	0.2	1.5		m	1	1.50
4	신	용벽	표면오염		0.5	2.5	m ²	1	1.25
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
PLAN



SECTION

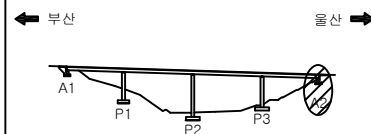

범
례

균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열상도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	021