


I D : 울산JCT4교 - 바닥판상면(S1)

연양방향 →

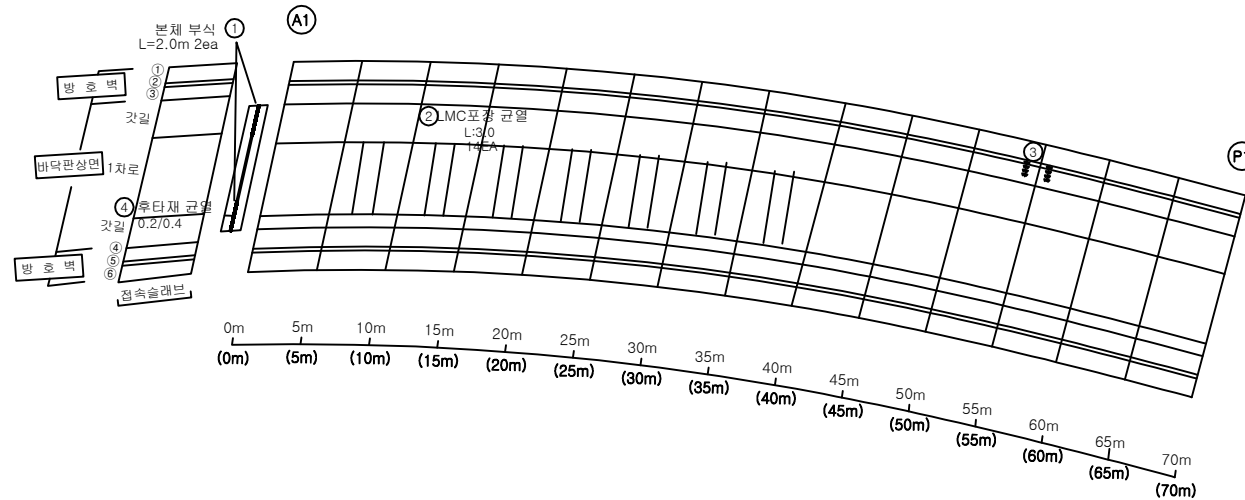


손상물량표

교면포장


S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	본체부식		2.0		2	m	4.00
2	구	포장	LMC균열		3.0		14	m	42.00
3	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.8		2	m	1.60
4	신	신축이음	후타재 균열	0.2	0.4		1	m	0.40
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
PLAN

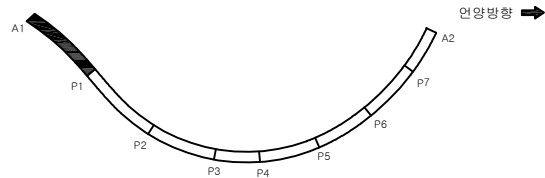

SECTION

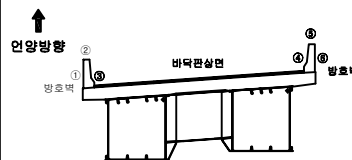


면
례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탄사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	바리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	001

I D : 울산JCT4교 - 바닥판상면(S2)

연양방향 →

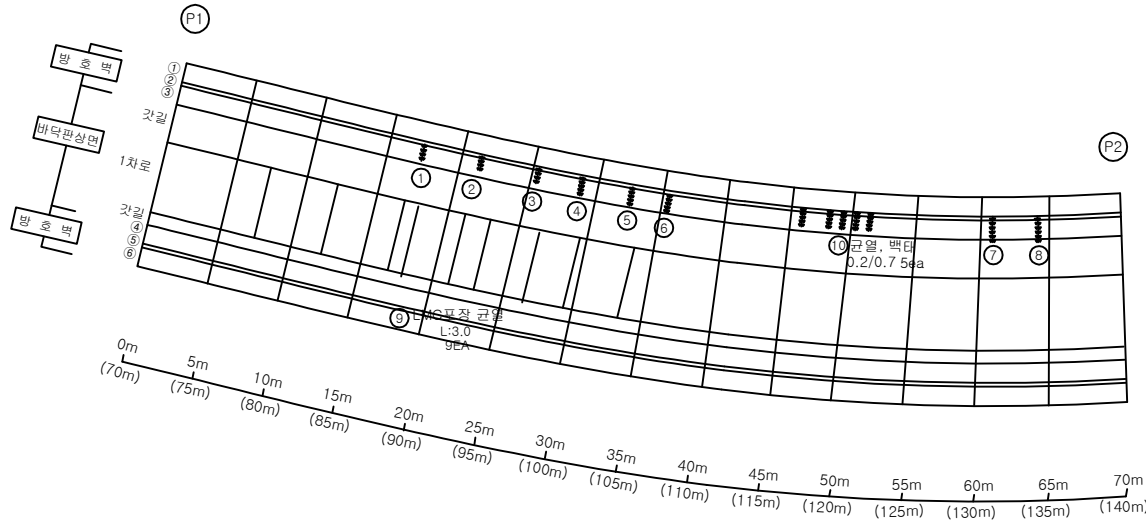


손상물량표

교면포장


S2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.6		1	m	0.60
2	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.6		1	m	0.60
3	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.9		1	m	0.90
4	구	방호벽	균열부백태	0.2	1.0		1	m	1.00
5	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.8		1	m	0.80
6	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.8		1	m	0.80
7	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.8		1	m	0.80
8	구	방호벽	균열부백태	0.2	1.2		1	m	1.20
9	구	포장	LMC균열		3		9	m	27.00
10	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.7		5	m	3.50
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
P
L
A
P

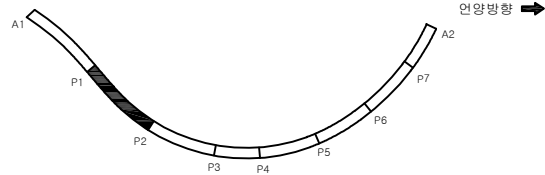

S
E
C
T
I
O
P

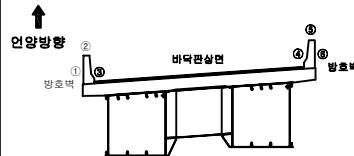


변
례

콘크리트	콘크리트배대	기타
아스팔트콘크리트	콘크리트배대	철근망사
콘크리트배대	콘크리트배대	콘크리트배대
콘크리트배대	콘크리트배대	콘크리트배대
콘크리트배대	콘크리트배대	콘크리트배대
콘크리트배대	콘크리트배대	콘크리트배대
콘크리트배대	콘크리트배대	콘크리트배대
콘크리트배대	콘크리트배대	콘크리트배대
콘크리트배대	콘크리트배대	콘크리트배대
콘크리트배대	콘크리트배대	콘크리트배대

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	002

I D : 울산JCT4교 - 바닥판상면(S3)

연양방향 →

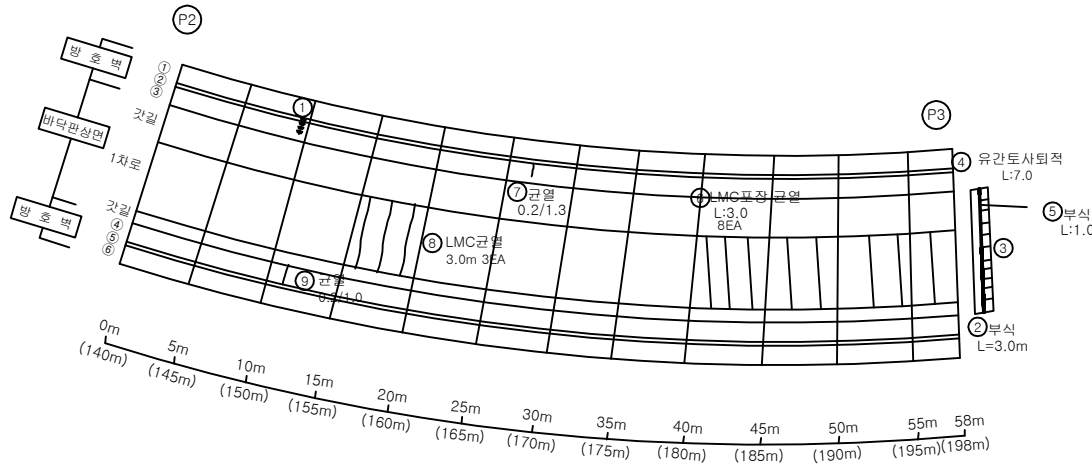


손상물량표

교면포장


S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.8		1	m	0.80
2	구	신축이음	본체부식		3.0			m	0.00
3	구	신축이음	후타재 균열	0.1	0.3		10	m	2.50
4	구	신축이음	유간토사퇴적		7.0		1	m	7.00
5	구	신축이음	본체부식		1.0		1	m	1.00
6	구	포장	LMC균열		3.0		8	m	24.00
7	구	방호벽	균열	0.2	1.3		1	m	1.30
8	신	포장	LMC균열		3.0		3	m	9.00
9	신	방호벽	균열	0.2	1		1	m	1.00
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
P
L
A
P

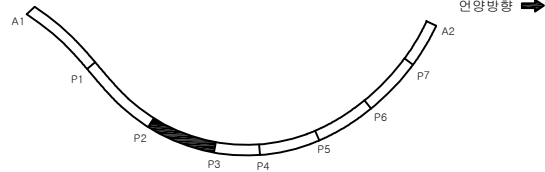

S
E
C
T
I
O
N

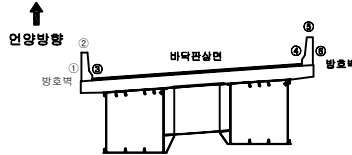


변
례

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	003

I D : 울산JCT4교 - 바닥판상면(S4)

연양방향 →

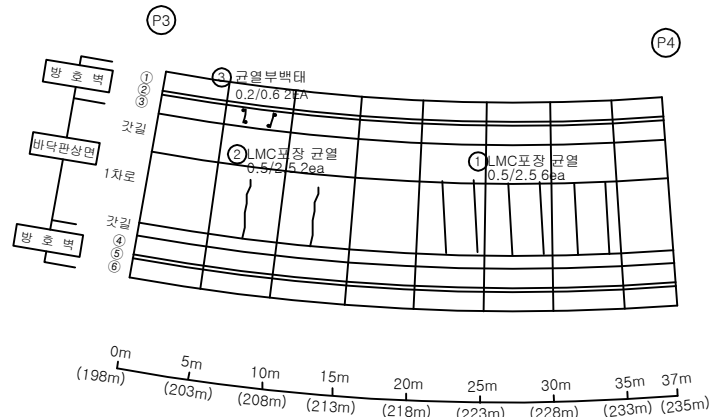


손상물량표

교면포장


S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	포장	LMC균열		2.5		6	m	15.00
2	구	포장	LMC균열		2.5		2	m	5.00
3	신	방호벽	균열부백태	0.2	0.6		2	m	1.20
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
PLAN

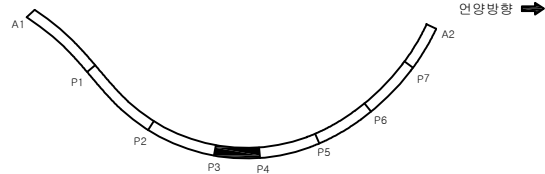

SECTION

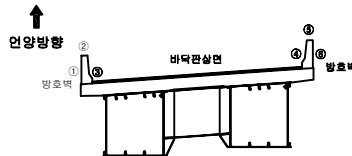


면
례

	균열		균열부백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		트릭		균열심도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	004

I D : 울산JCT4교 - 바닥판상면(S5)

연양방향 →

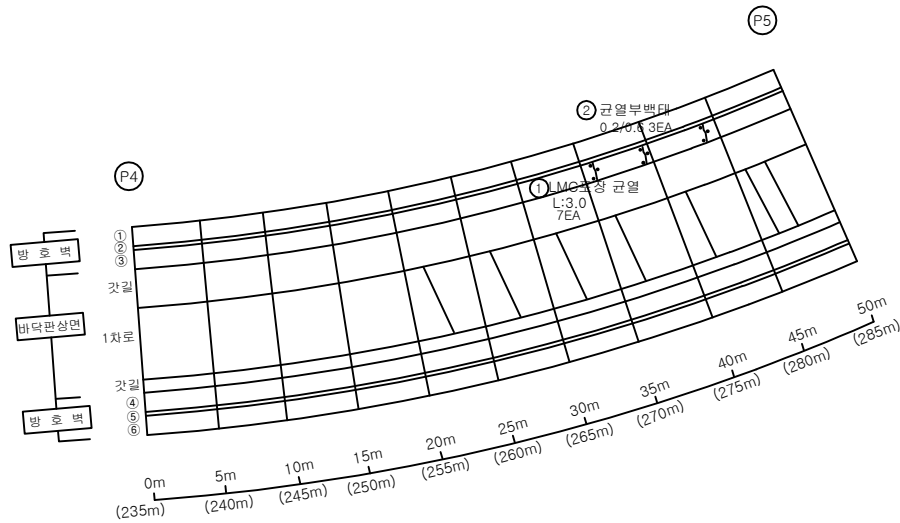


손 상 물 량 표

교면포장


S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	포장	LMC균열		3.0		7	m	21.00
2	신	방호벽	균열부백태	0.2	0.6		3	m	1.80
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

K
E
Y
P
L
A
P

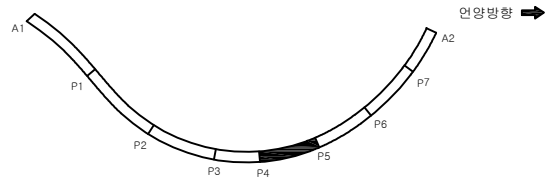

S
E
C
T
I
O
P

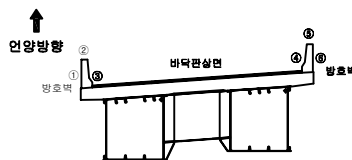


편
면

	균열		균열부백태		기 타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		트릭		균열심도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	005

I D : 울산JCT4교 - 바닥판상면(S6)

연양방향 →

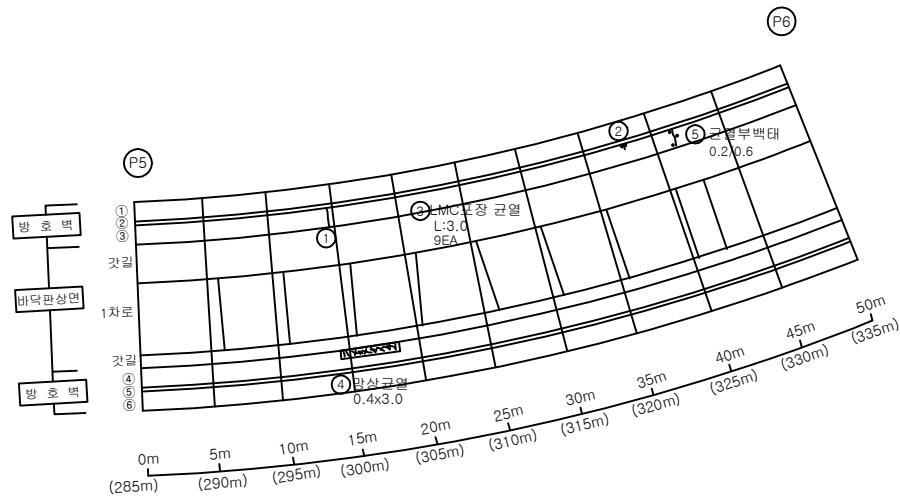


손 상 물 량 표

교면포장


S6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
2	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.3		1	m	0.30
3	구	포장	LMC균열		3.0		9	m	27.00
4	구	방호벽	망상균열		0.4	3.0	1	m	1.20
5	신	방호벽	균열부백태	0.2	0.6		1	m	0.60
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
P
L
A
P

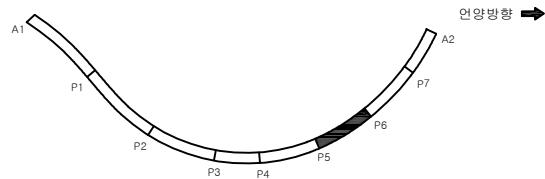

S
E
C
T
I
O
N

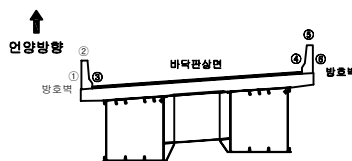


면
면

	균열		균열부백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열폭도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	006

I D : 울산JCT4교 - 바닥판상면(S7)

연양방향 →

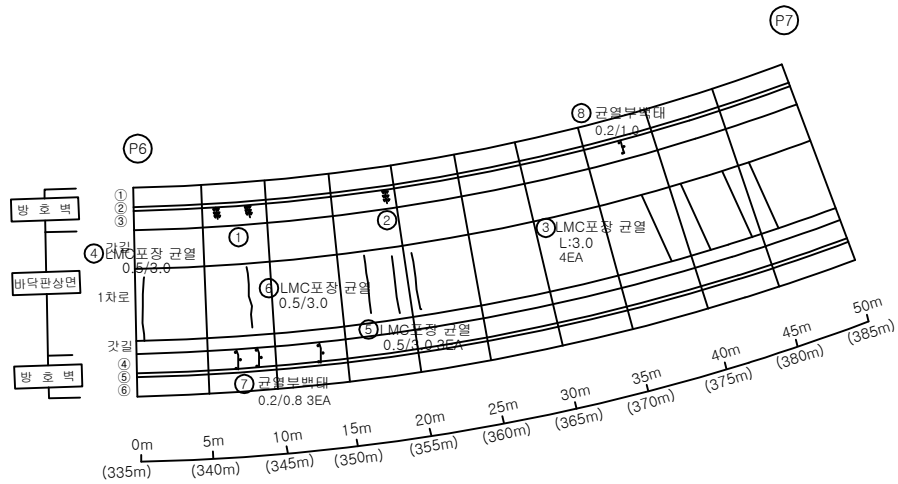


손상물량표

교면포장


S7

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.5		2	m	1.00	
2	구	방호벽	균열부백태	0.2	0.3		1	m	0.30	
3	구	포장	LMC균열		3.0		4	m	12.00	
4	구	포장	LMC균열		3.0		1	m	3.00	
5	구	포장	LMC균열		3.0		3	m	9.00	
6	구	포장	LMC균열		3.0		1	m	3.00	
7	신	방호벽	균열부백태	0.2	0.8		3	m	2.40	
8	신	방호벽	균열부백태	0.2	1.0		1	m	1.00	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN

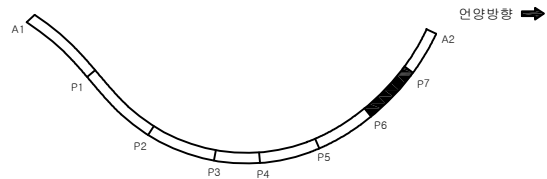

SECTION

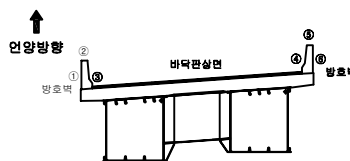


면
제

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	007

I D : 울산JCT4교 - 바닥판상면(S8)

연양방향 →

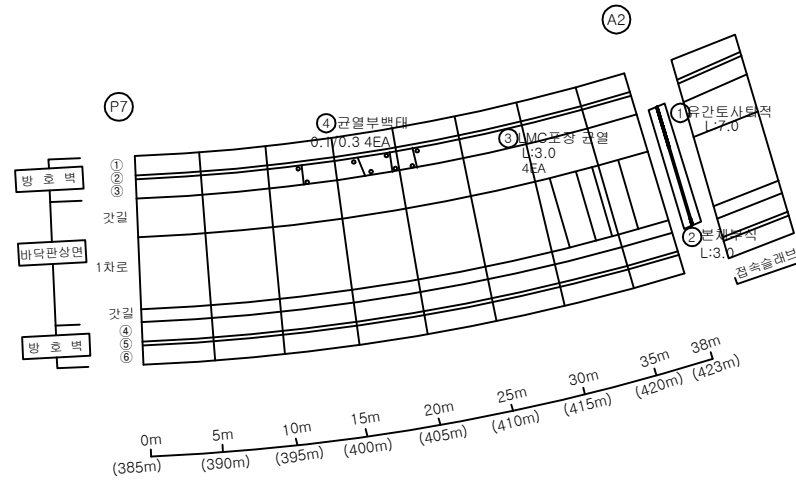


손상물량표

교면포장


S8

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		7.0		1	m	7.00
2	구	신축이음	본체부식		3.0		1	m	3.00
3	구	포장	LMC균열		3.0		4	m	12.00
4	신	방호벽	균열부백태	0.1	0.3		4	m	1.20
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
PLAN

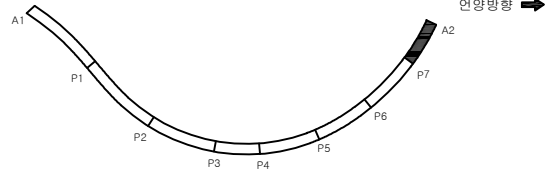

SECTION

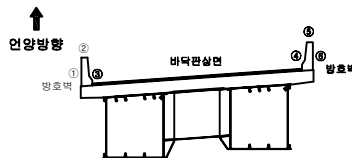


면
례

균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근타사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	008

I D : 울산JCT4교 - 바닥판하면(S1)

연양방향 →

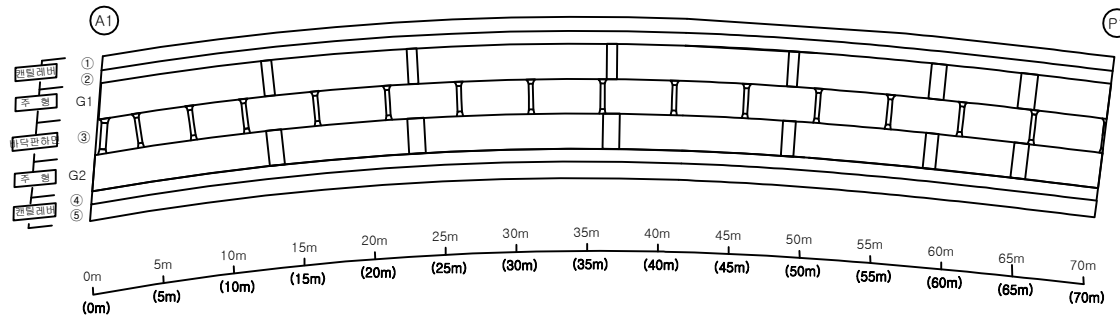


손상물량표

바닥판


S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN

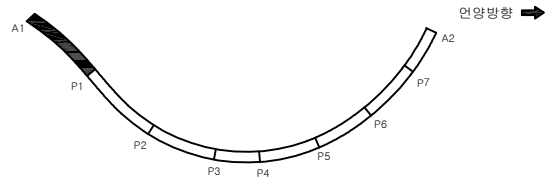

SECTION

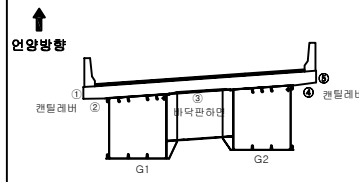


면
면

	균열		균열백대		기타
	망상균열		백대		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	바리, 박락		퇴적		균열심도

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022	
책임기술자	박윤국	
도면번호	009	

I D : 울산JCT4교 - 바닥판하면(S2)

연양방향 →

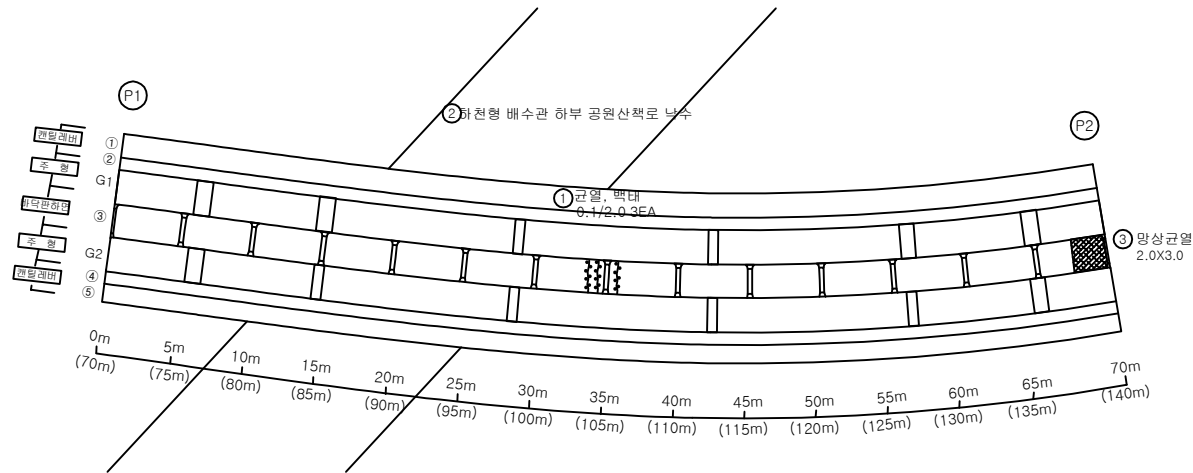


손 상 물 량 표

바닥판


S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	바닥판	균열부백대	0.1	2.0		3	m	6.00
2	구	배수시설	배수관 하부 산책로 낙수				1	EA	1.00
3	신	바닥판	망상균열		2.0	3.0	1	m ²	6.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

K
E
Y
P
L
A
P

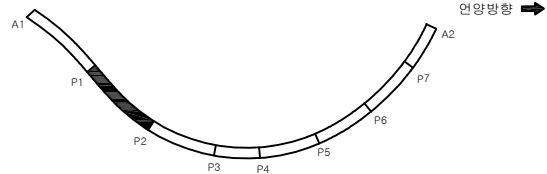

S
E
C
T
I
O
N

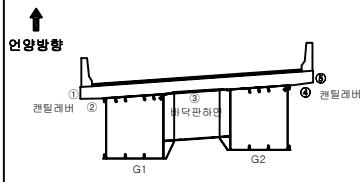


면
역

균열	균열백대	기타
망상균열	백대	철근망사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	010

I D: 울산JCT4교 - 바닥판하면(S3)

연양방향 →

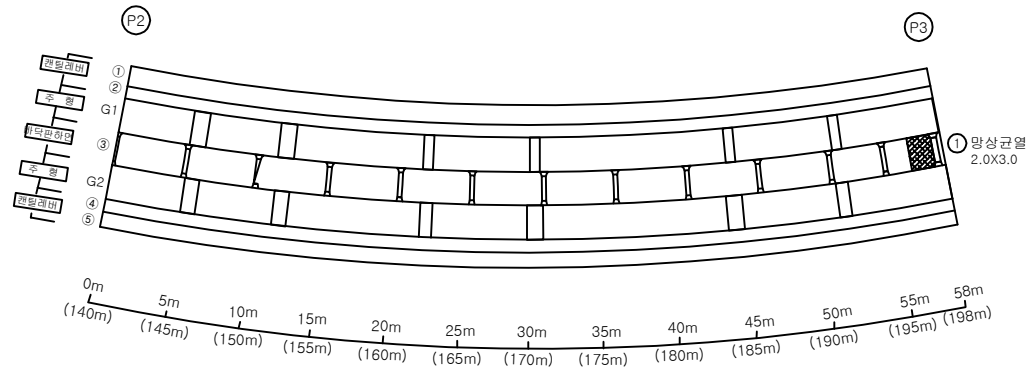


손상물량표

바닥판


S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	바닥판	망상균열		2.0	3.0	1	m ²	6.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
PLAN

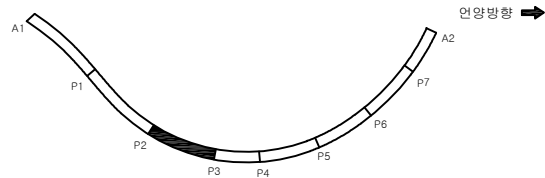

SECTION

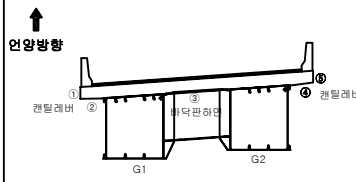


판
면

균열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열번호

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	011

I D : 울산JCT4교 - 바닥판하면(S4)

연양방향 →

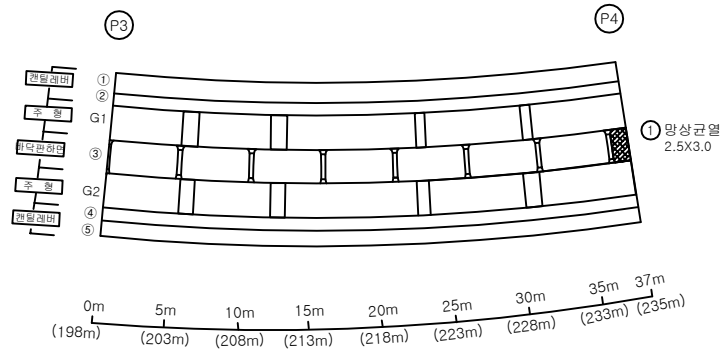


손상물량표

바닥판


S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	바닥판	망상균열		2.5	3.0	1	m ²	7.50
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
PLAN

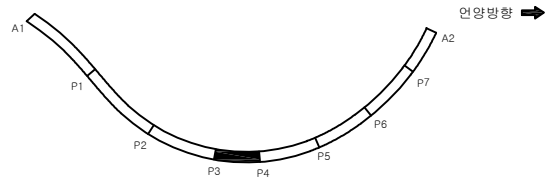

SECTION

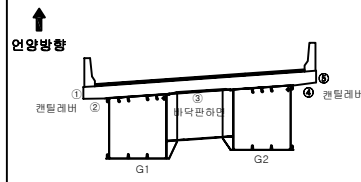


면
면

	콘크리트		콘크리트		기타
	망상콘크리트		콘크리트		콘크리트
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	바리, 박락		퇴적		균열폭도

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022	
책임기술자	박윤국	
도면번호	012	

I D : 울산JCT4교 - 바닥판하면(S5)

연양방향 →

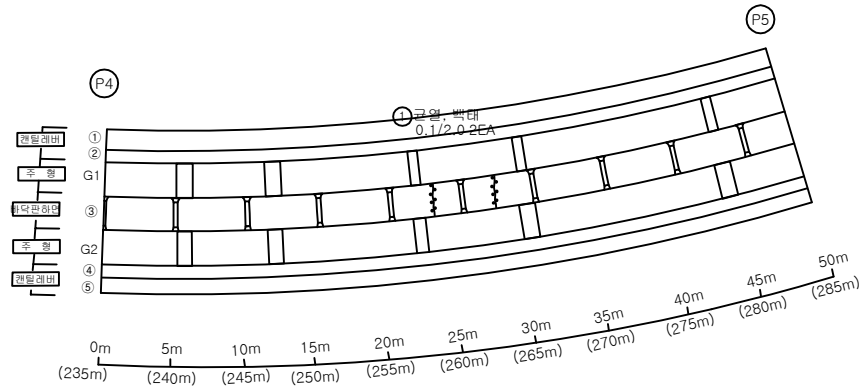


손상물량표

바닥판


S5

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	균열부백태	0.1	2.0		2	m	4.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P

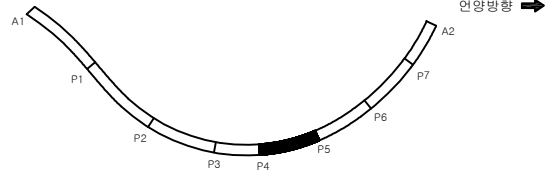

S
E
C
T
I
O
P

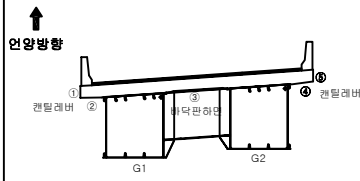


판
면

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열폭도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	013

I D : 울산JCT4교 - 바닥판하면(S6)

연양방향 →

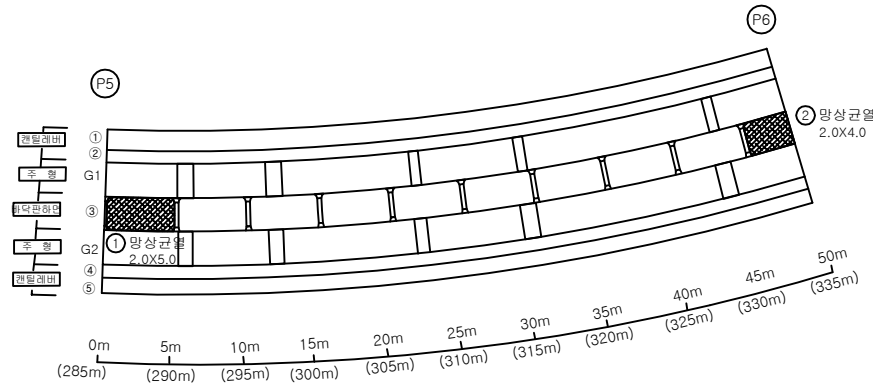


손상물량표

바닥판


S6

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	바닥판	망상균열		2.0	5.0	1	m ²	10.00
2	신	바닥판	망상균열		2.0	4.0	1	m ²	8.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
P
L
A
P

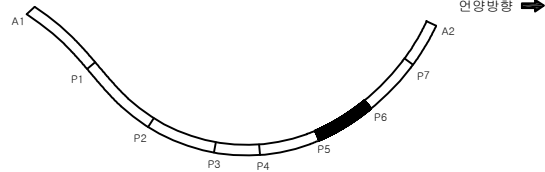

S
E
C
T
I
O
P

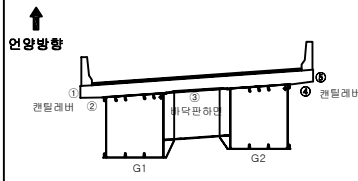


판
면

	콘크리트		콘크리트배대		기타
	망상균열		블록		철근망사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		콘크리트강도
	박리, 박락		트랙		콘크리트강도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	014

I D : 울산JCT4교 - 바닥판하면(S7)

연양방향 →

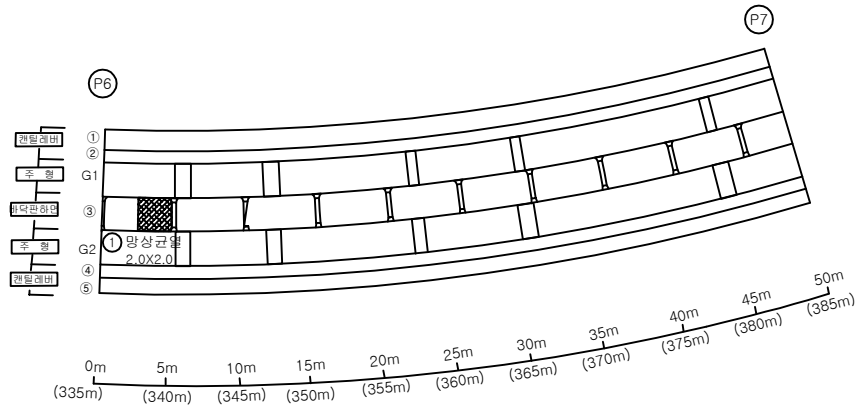


손상물량표

바닥판


S7

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	바닥판	망상균열		2.0	2.0	1	m ²	4.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
P
L
A
P

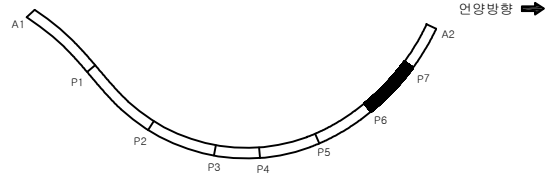

S
E
C
T
I
O
P

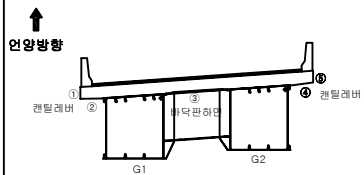


판
면

	콘크리트		콘크리트판		기타
	망상균열		콘크리트블록		철근망사
	재료분리		콘크리트블록		탄산화시험
	철근노출		콘크리트블록		콘크리트강도
	콘크리트블록		콘크리트블록		콘크리트강도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	015

I D : 울산JCT4교 - 바닥판하면(S8)

연양방향 →

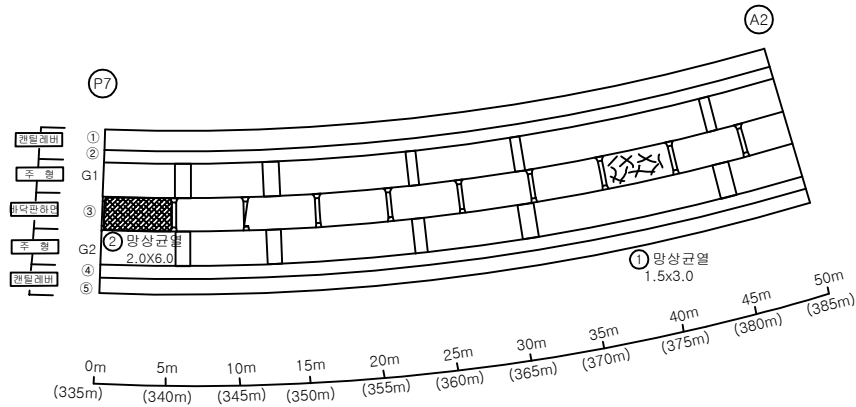


손 상 물 량 표

바닥판


S8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	바닥판	망상균열		1.5	3.0	1	m ²	4.50
2	신	바닥판	망상균열		2.0	6.0	1	m ²	12.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
P
L
A
P

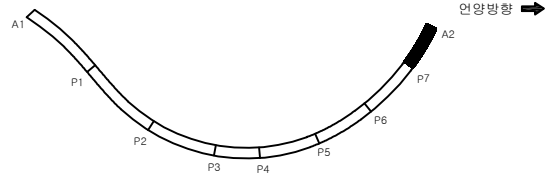

S
E
C
T
I
O
N

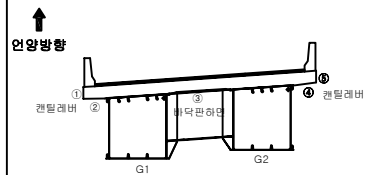

판
면

	콘 크리트		콘 크리트배대		기 타
	망상균열		배대		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		콘 크리트강도
	박리, 박락		트 텍		콘 크리트슬립도

용 역 명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	016


I D: 울산JCT4교 - BOX내부(S1)

손상물량표


거더내부

S1


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

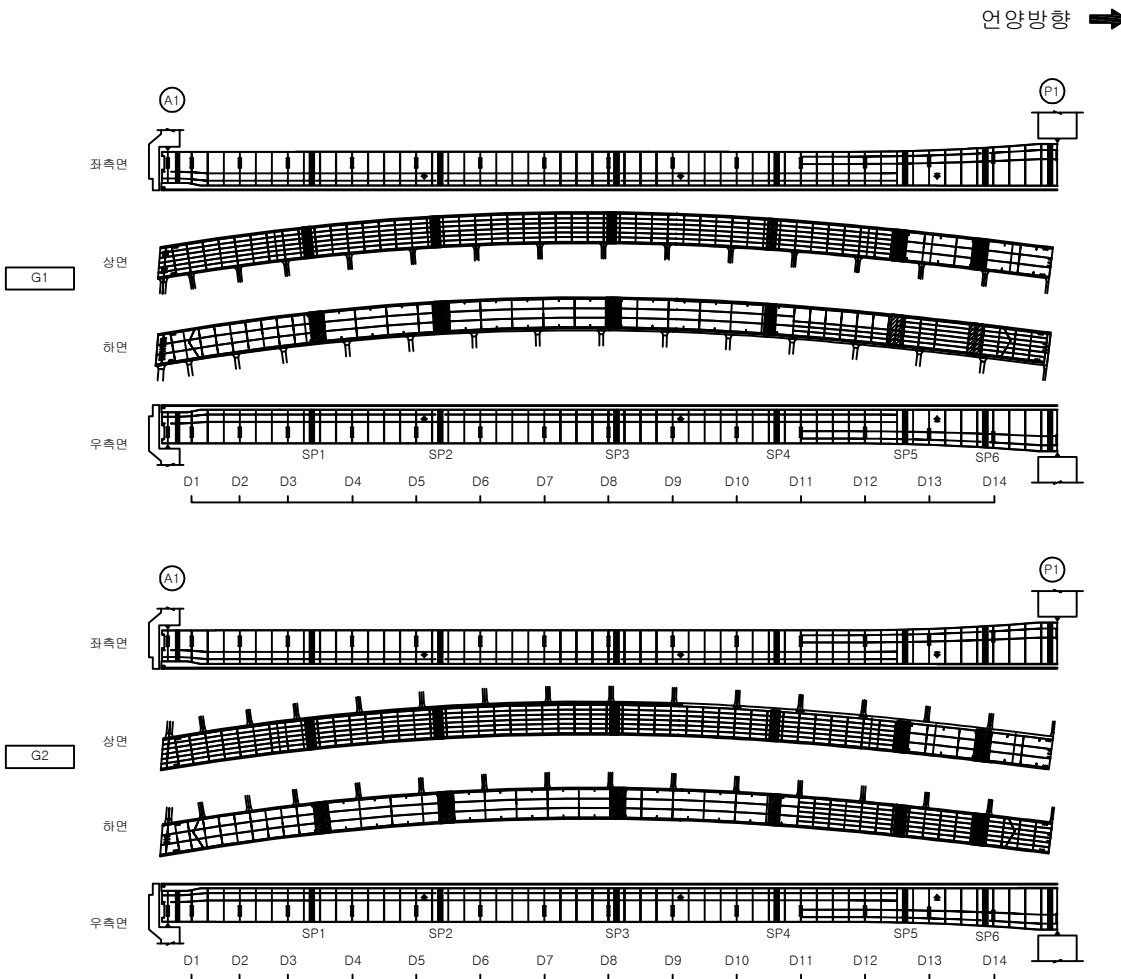

KEY
P
L
A
P

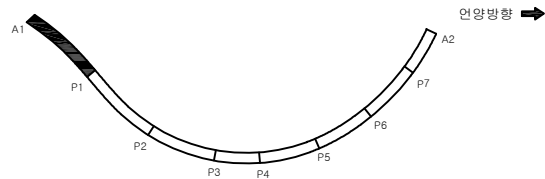

S
E
C
T
I
O
N

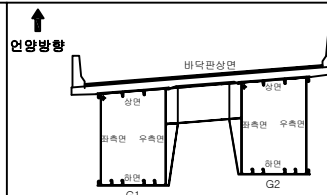

범
례

	균열		균열백대		기타
	망상균열		백대		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	017


I D : 울산JCT4교 - BOX내부(S2)

손상물량표


거더내부

S2


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

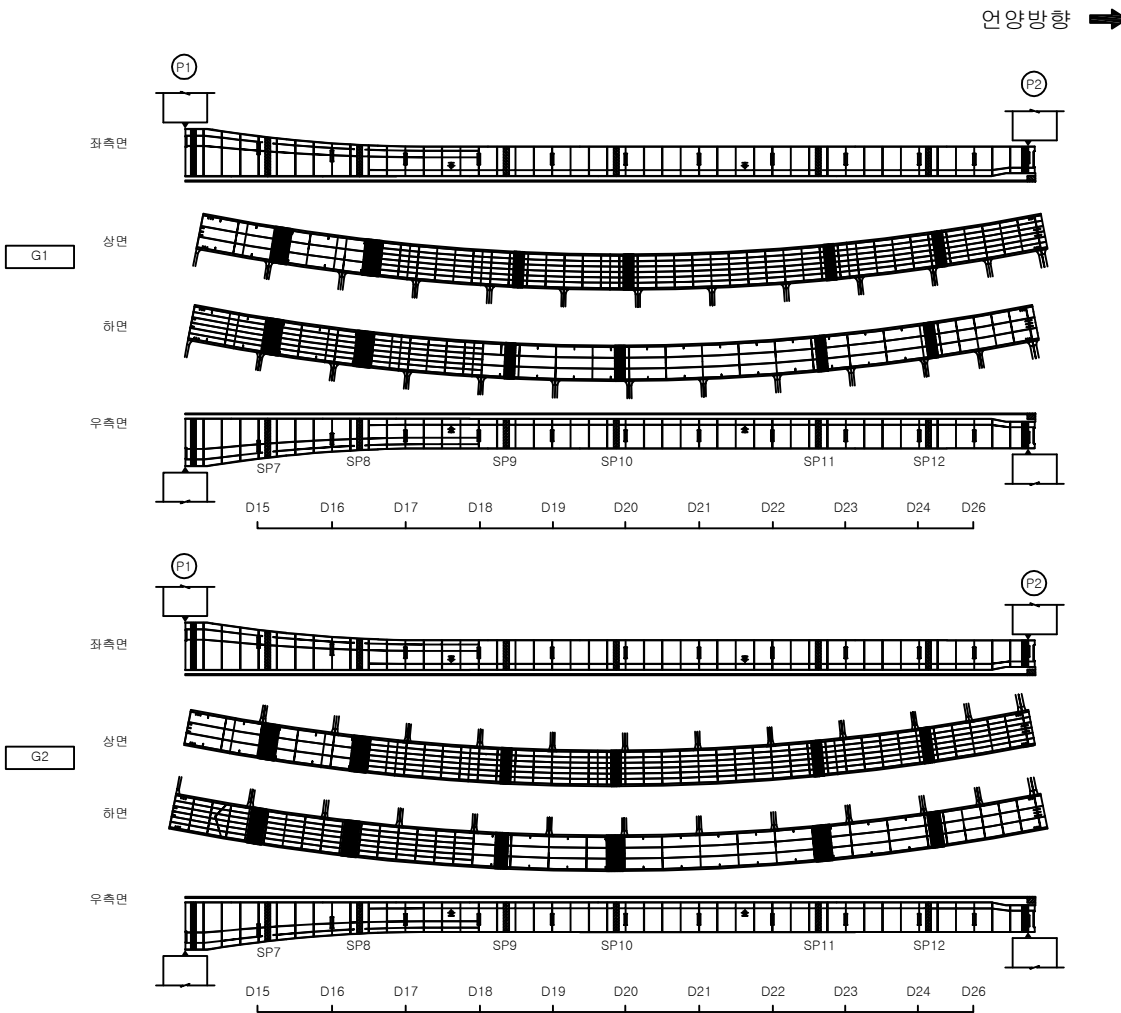

KEY
PLAN

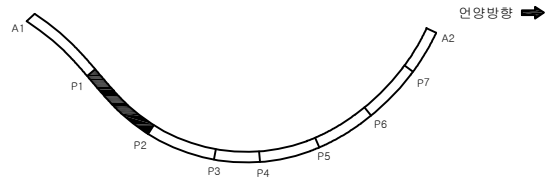

SECTION

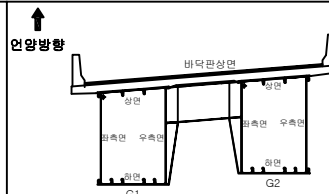

면
례

	균열		균열백대		기타
	망상균열		백대		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022	
책임기술자	박윤국	
도면번호	018	


I D : 울산JCT4교 - BOX내부(S3)

손상물량표


거더내부

S3


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

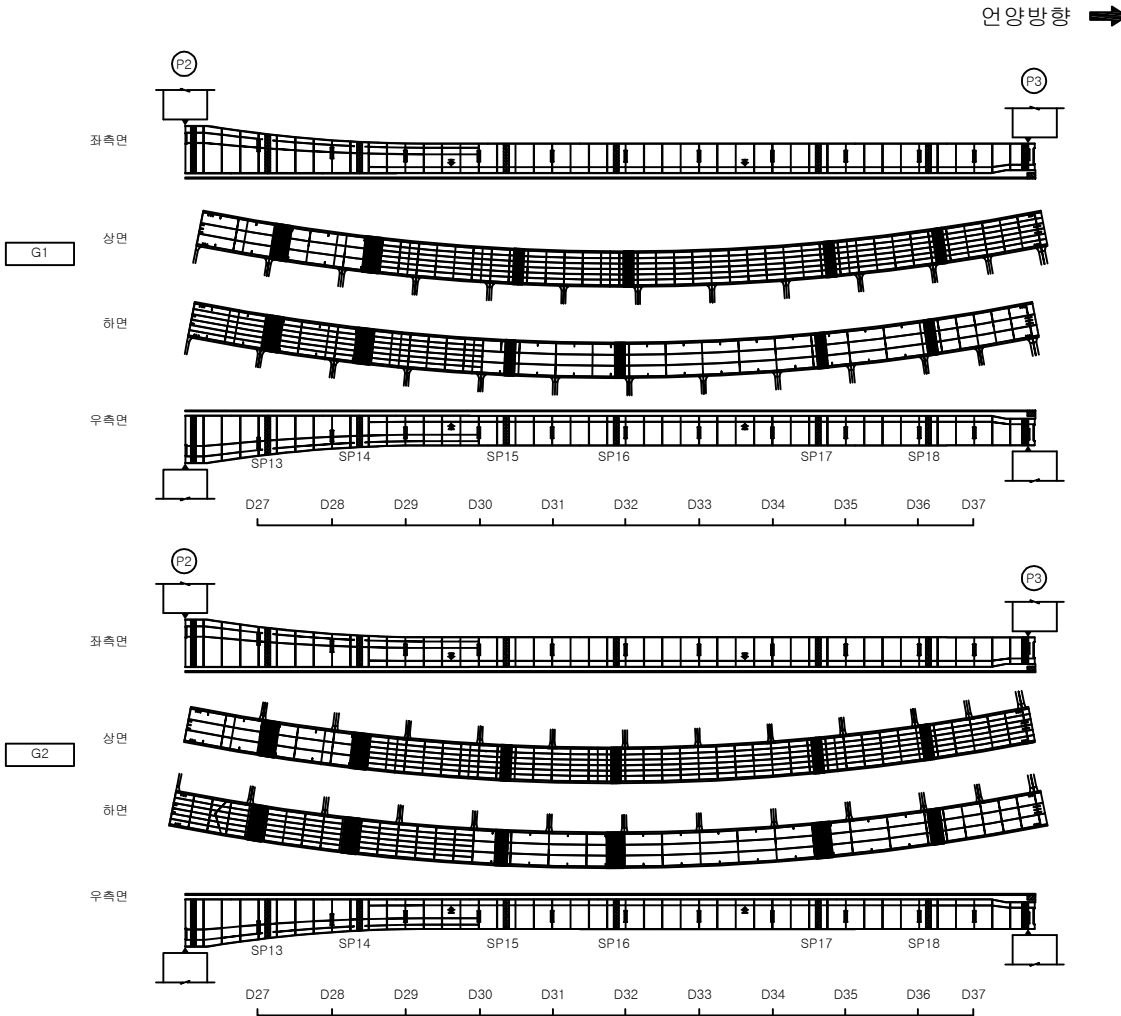

KEY
PLAN

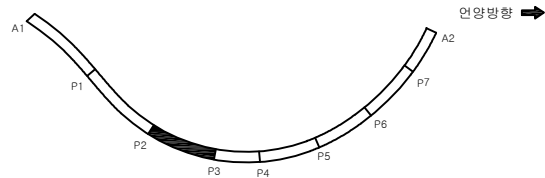

SECTION

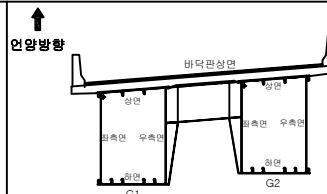


변
례

	균열		균열백대		기타
	망상균열		백대		철근탐사
	재료분리		부식		탄소화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	019

I D : 울산JCT4교 - BOX내부(S4)

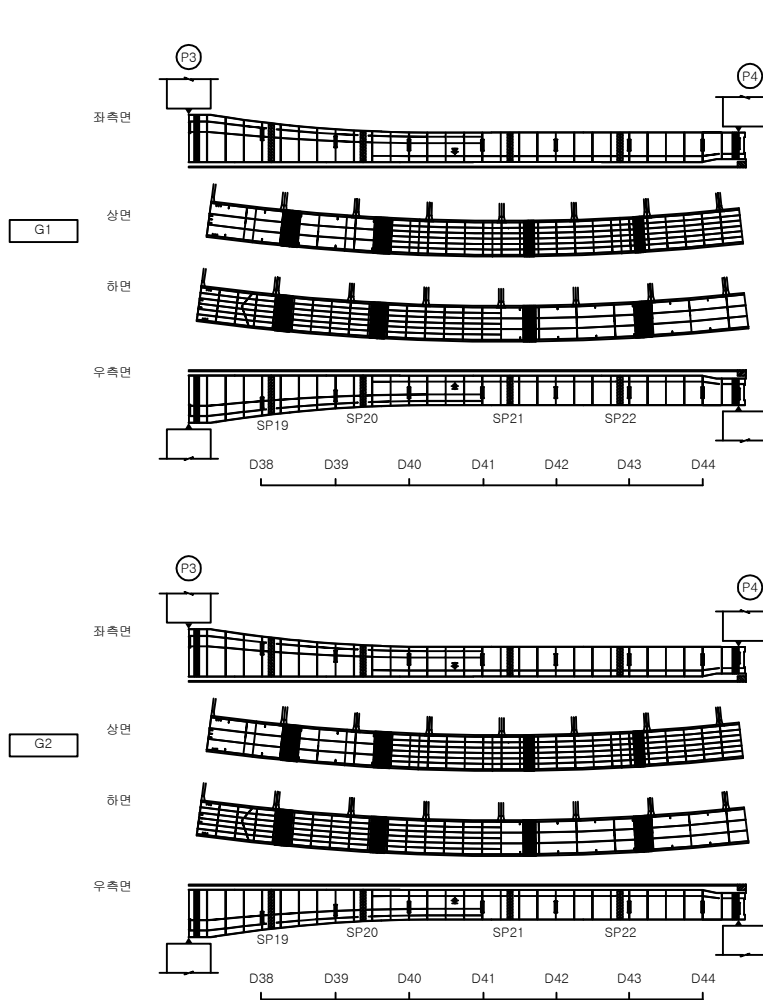

연양방향 →


손상물량표

거더내부


S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P

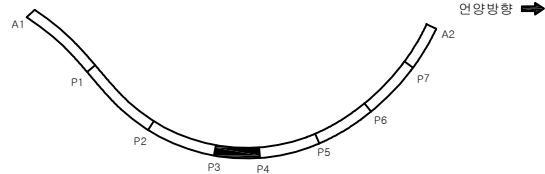

S
E
C
T
I
O
P

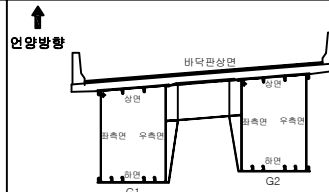

편
면

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022	
책임기술자	박윤국	
도면번호	020	


I D : 울산JCT4교 - BOX내부(S5)

손상물량표


거더내부

S5


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

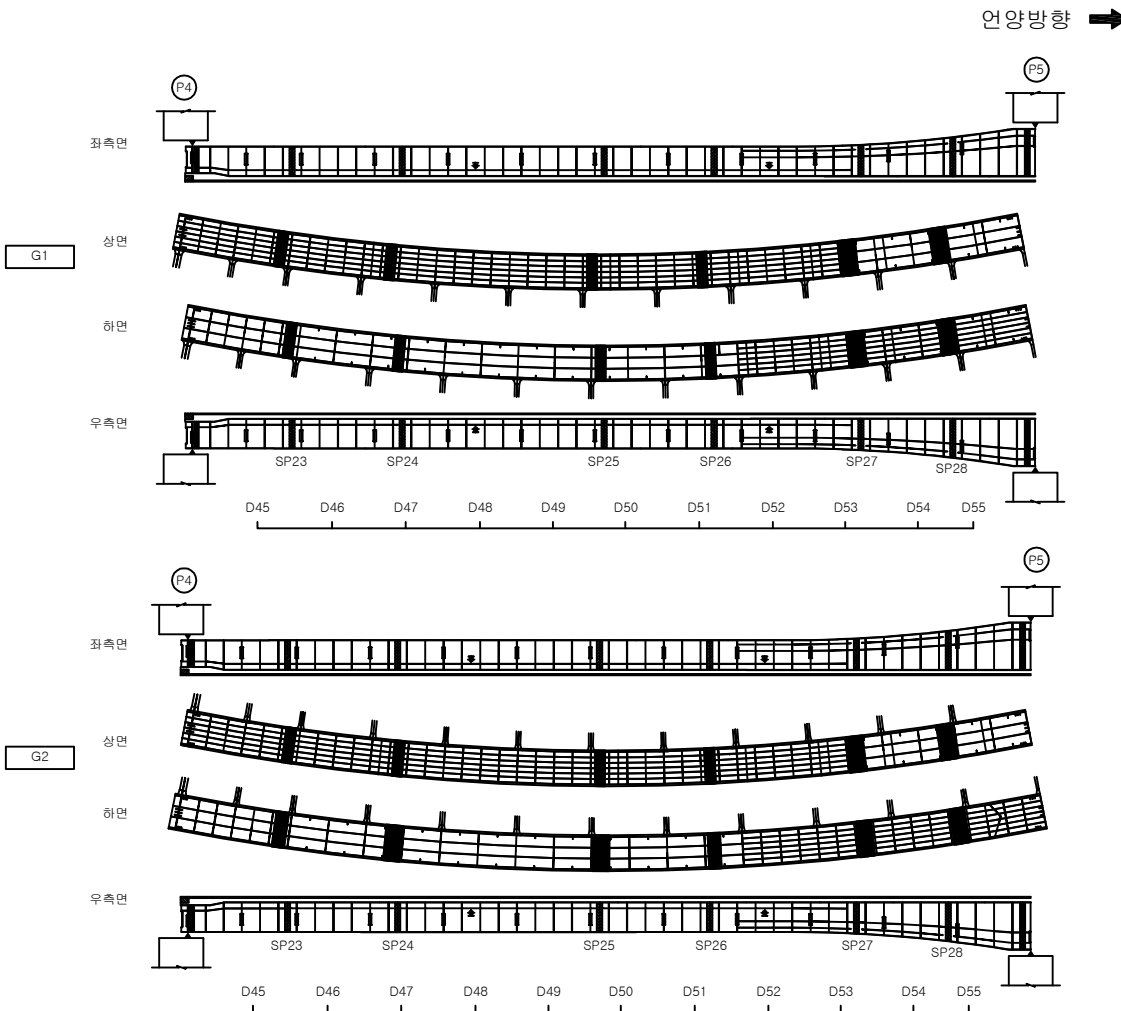

KEY
PLAN

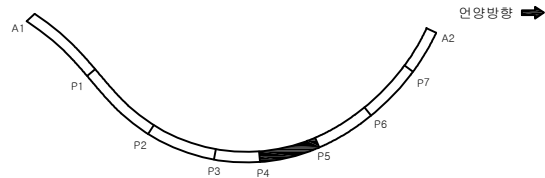

SECTION

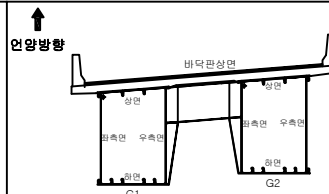

면
례

	균열		균열백대		기타
	망상균열		백대		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	021


I D : 울산JCT4교 - BOX내부(S6)

손상물량표


거더내부

S6


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

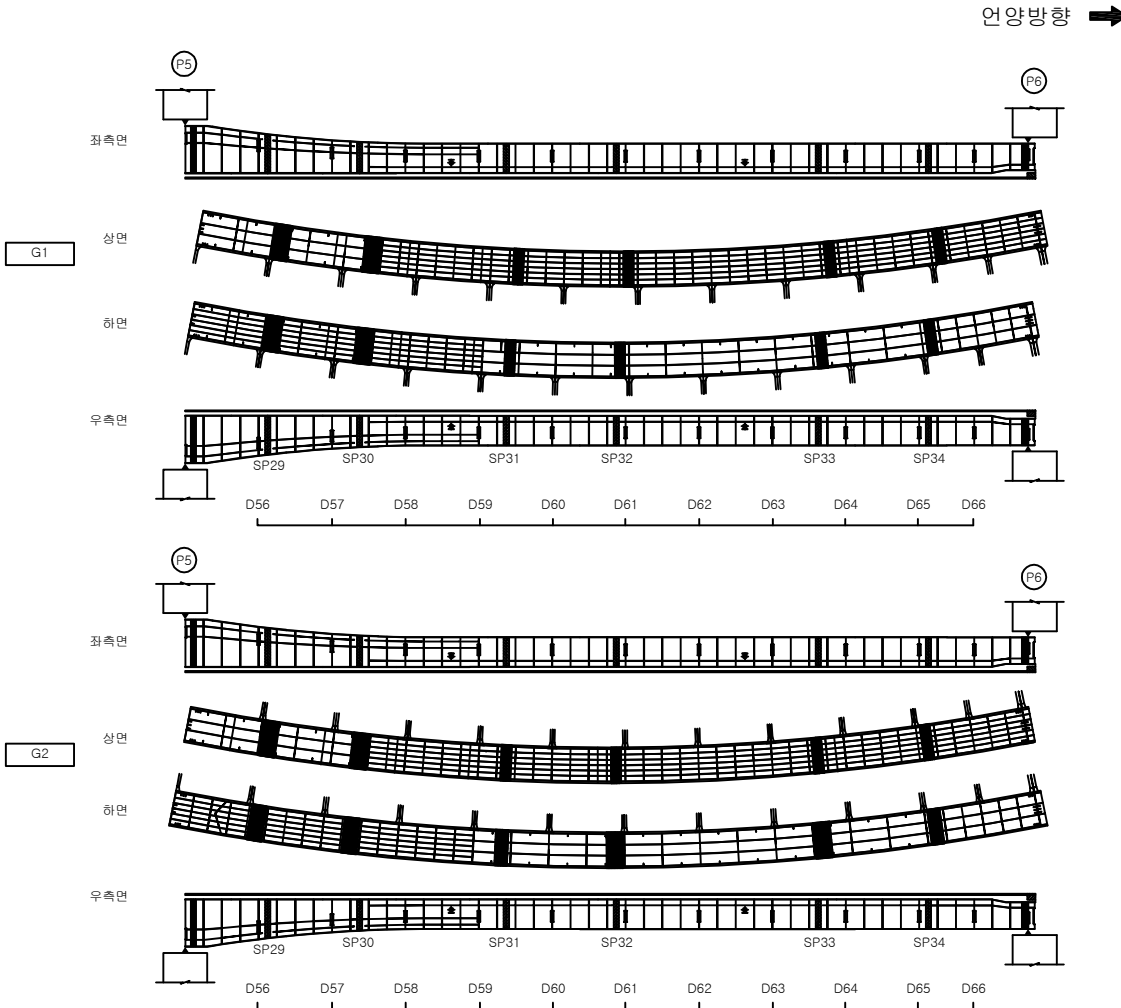

KEY
PLAN

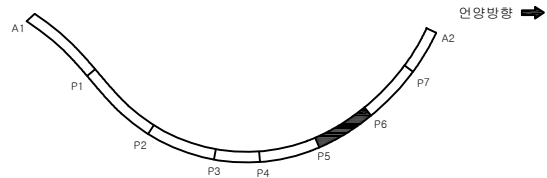

SECTION

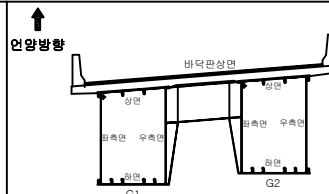

면
례

	근열		근열백태		기타
	망상근열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		근열심도
	박리, 박락		퇴적		근열심도

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022	
책임기술자	박윤국	
도면번호	022	


I D : 울산JCT4교 - BOX내부(S7)

손상물량표


거더내부

S7


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

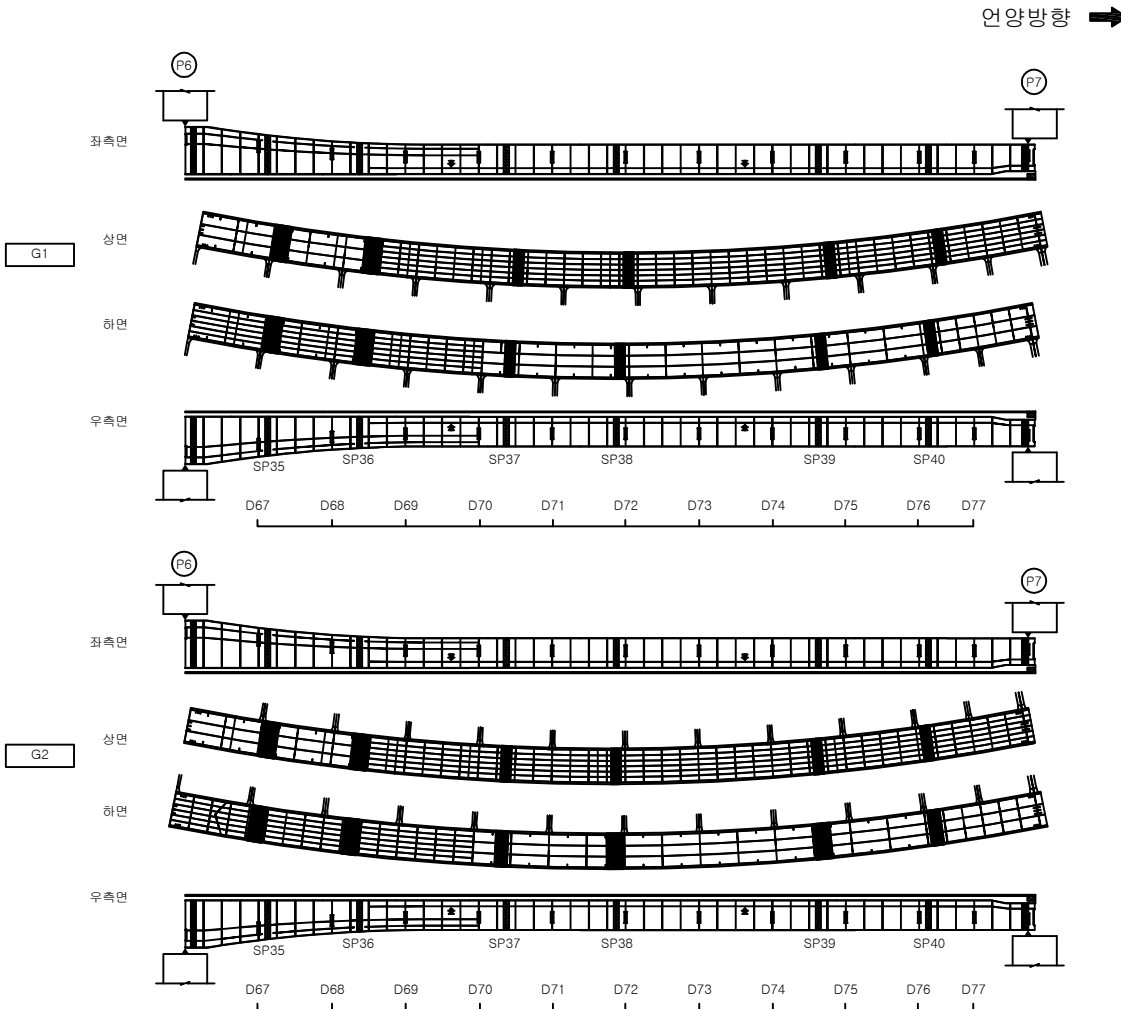

KEY
PLAN

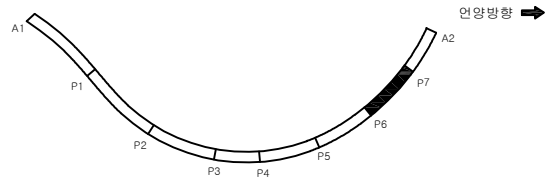

SECTION

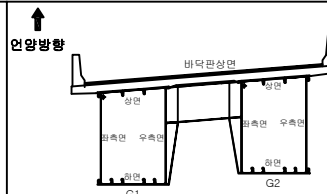

면
례

	근철		근철배대		기타
	망상근철		배대		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명

2022년 부산울산고속도로
정기·정밀안전점검용역

조사일시

2022


책임기술자

박윤국

도면번호

023

I D : 울산JCT4교 - BOX내부(S8)

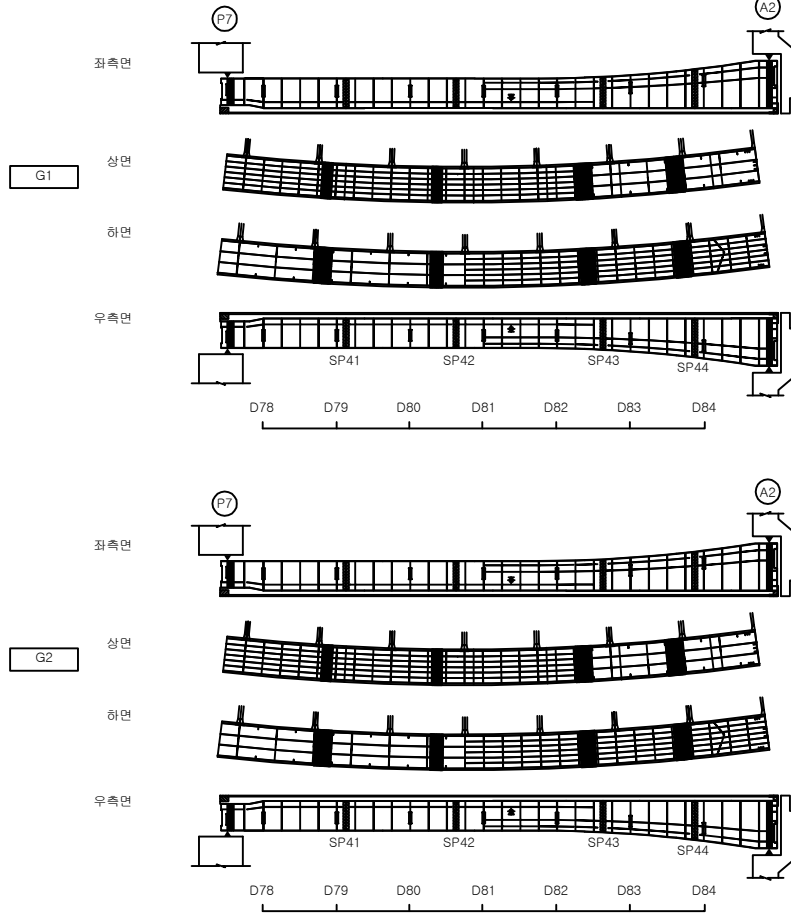

연양방향 →


손상물량표

거더내부


S8

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN

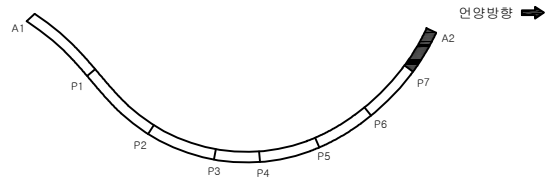

SECTION

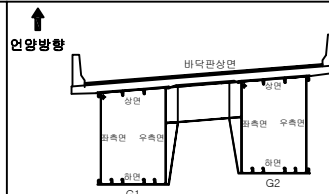

면
면

	근철		근철백대		기타
	망상근철		백대		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022	
책임기술자	박윤국	
도면번호	024	

I D : 울산JCT4교 - BOX외부(S1)


손상물량표

거터외부


S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

연양방향 →

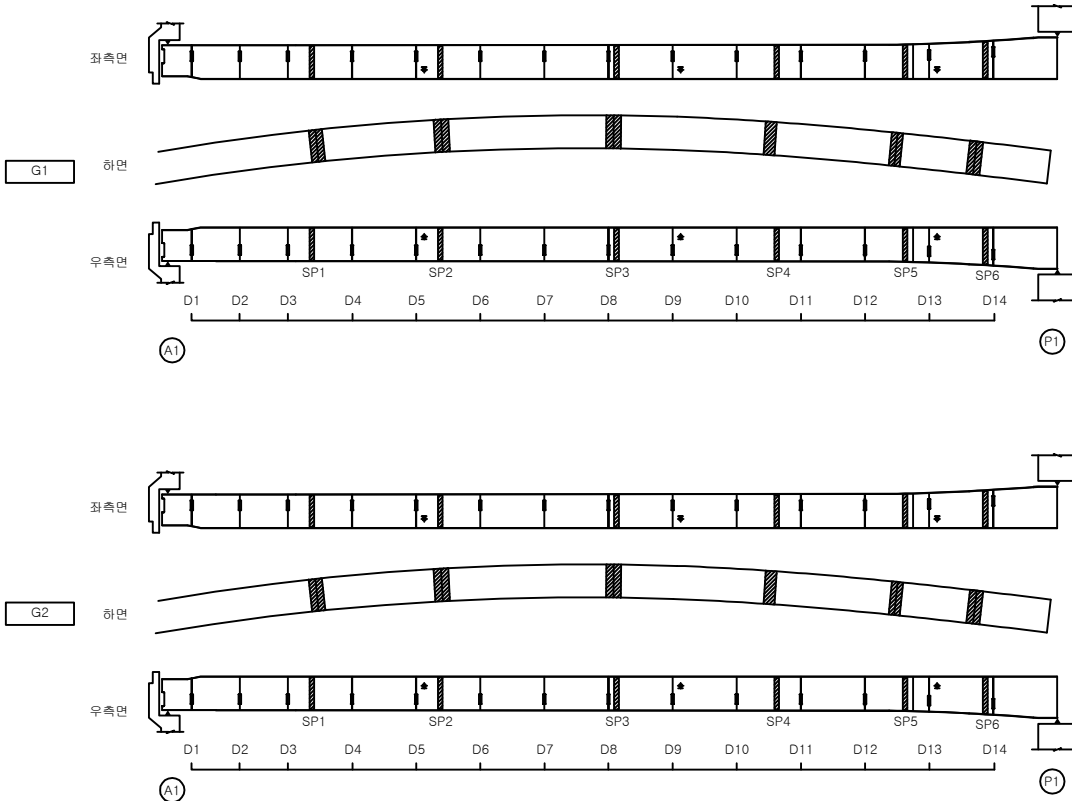


KEY
PLAP

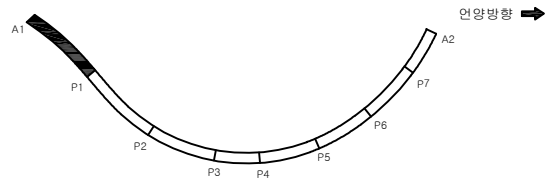

SECTION

↑
연양방향

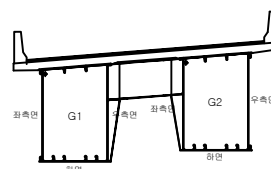


면
레

	균열		균열		기타
	균열		균열		균열
	균열		균열		균열
	균열		균열		균열
	균열		균열		균열
	균열		균열		균열
	균열		균열		균열
	균열		균열		균열
	균열		균열		균열
	균열		균열		균열

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022	
책임기술자	박윤국	
도면번호	025	

I D: 울산JCT4교 - BOX외부(S2)

연양방향 →

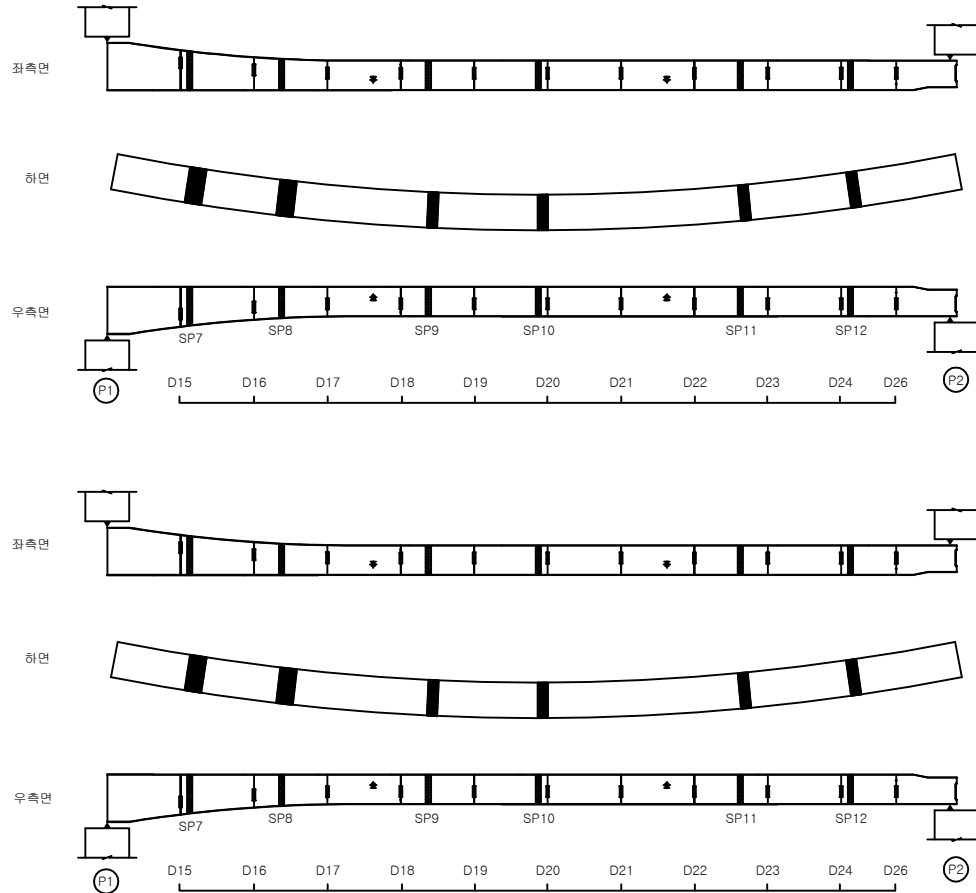


손상물량표

거더외부

S2


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P

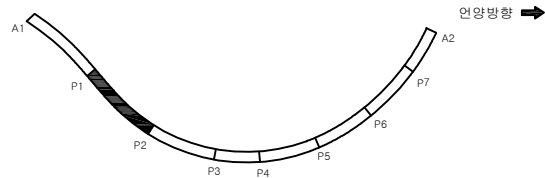

S
E
C
T
I
O
P

↑
연양방향

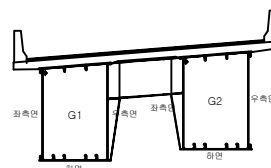


면
레

	균열		균열백대		기타
	망상균열		백대		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	026

I D: 울산JCT4교 - BOX외부(S3)

연양방향 →

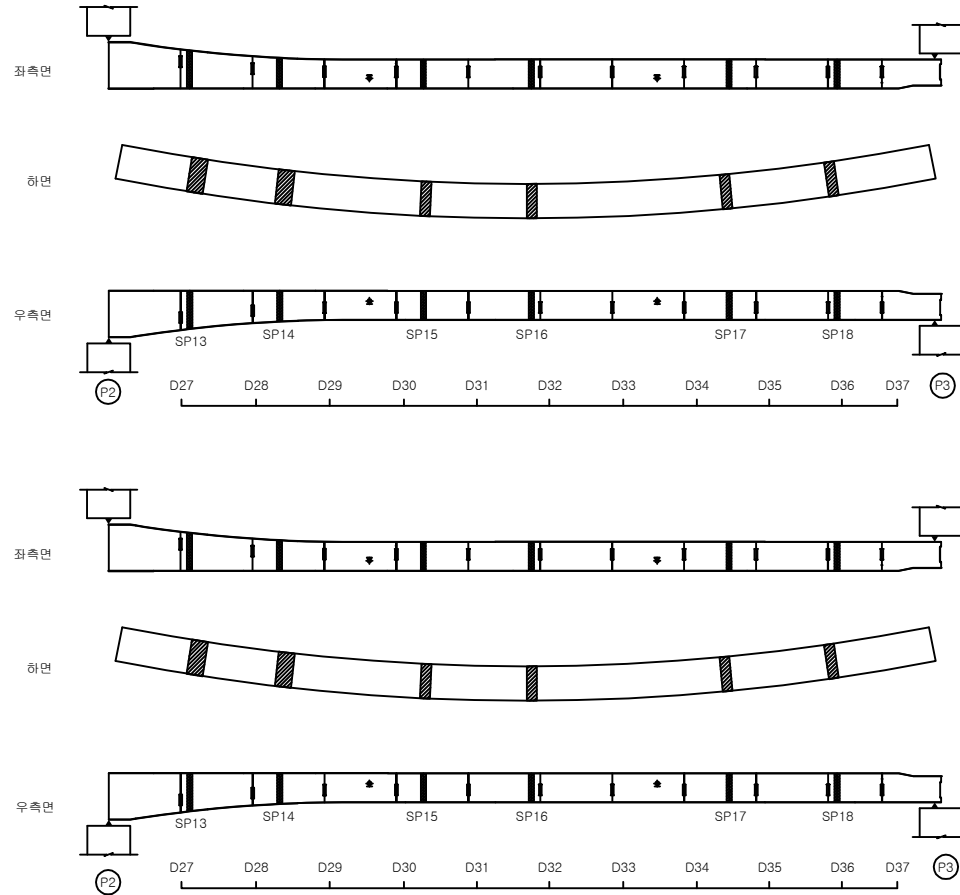


손상물량표

거더외부

S3


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P

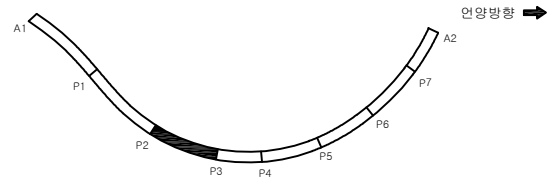

S
E
C
T
I
O
P

↑
연양방향

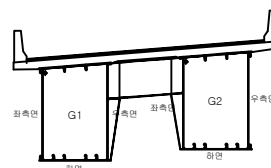


단
면

	균열		균열백대		기타
	망상균열		백대		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	027

I D: 울산JCT4교 - BOX외부(S4)

연양방향 →

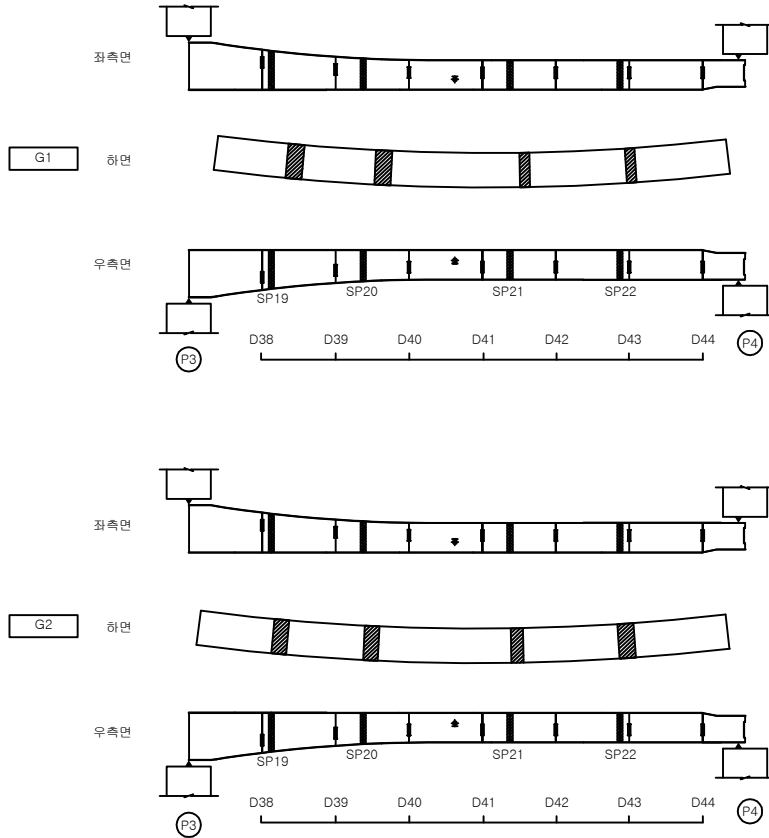


손상물량표

거더외부

S4


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P

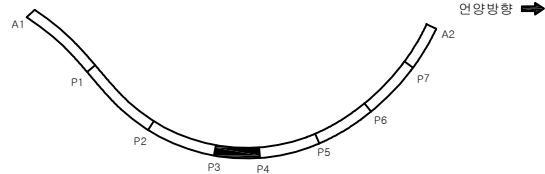

S
E
C
T
I
O
P

↑
연양방향

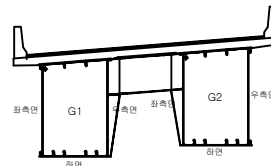

편
면

	콘크리트		콘크리트배대		기타
	방상콘크리트		배대		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	028

I D: 울산JCT4교 - BOX외부(S5)

연양방향 →

좌측면

G1

하면

우측면

좌측면

G2

하면

우측면


손상물량표

거터외부

S5


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
P

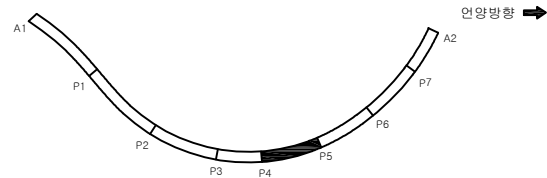

S
E
C
T
I
O
N

↑
연양방향

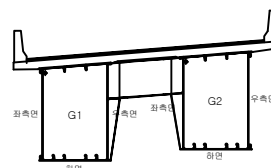


면
적

	콘크리트		콘크리트배근		기타
	아스팔트콘크리트		벽돌		철근망사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		콘크리트강도
	바리, 박락		퇴적		콘크리트강도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	029

I D : 울산JCT4교 - BOX외부(S6)

연양방향 →

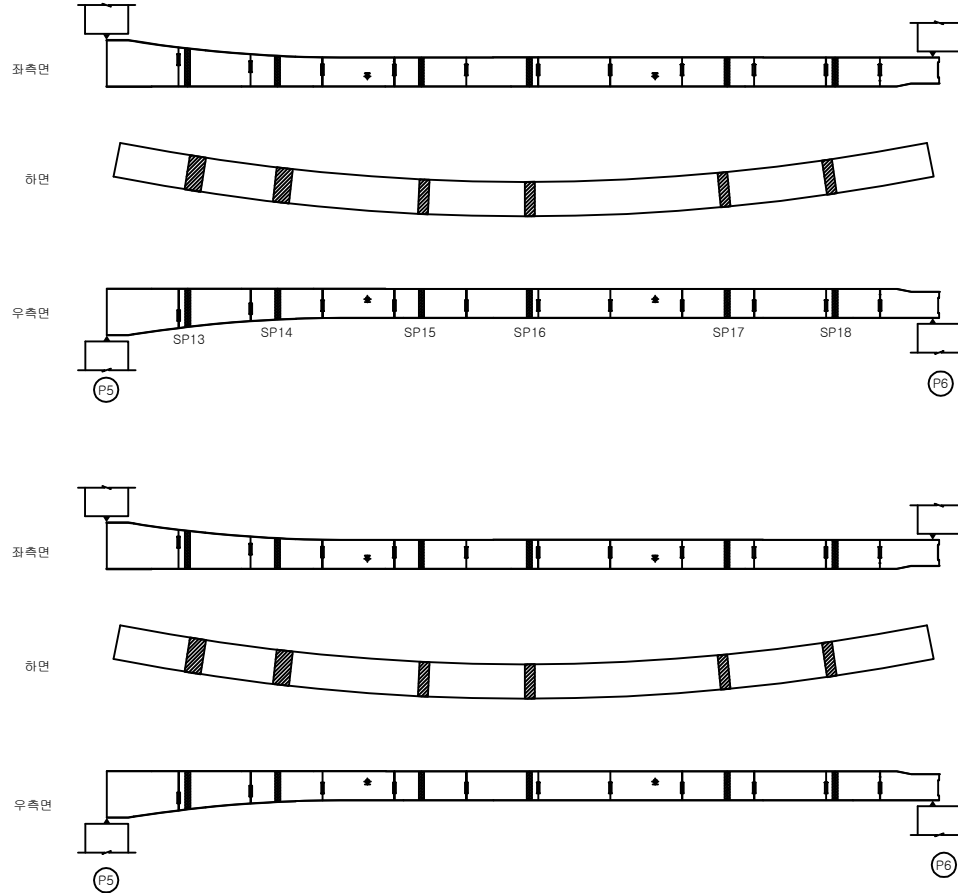


손상물량표

거터외부

S6


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P

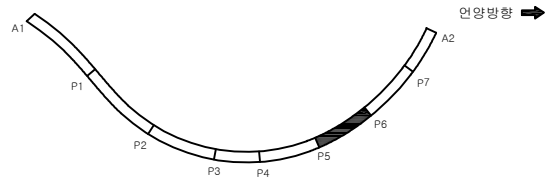

S
E
C
T
I
O
P

↑
연양방향

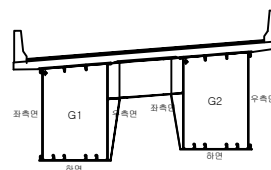

면
면

	콘크리트		콘크리트배대		기타
	방상콘크리트		배대		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	030


I D: 울산JCT4교 - BOX외부(S7)

손상물량표


거터외부

S7


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

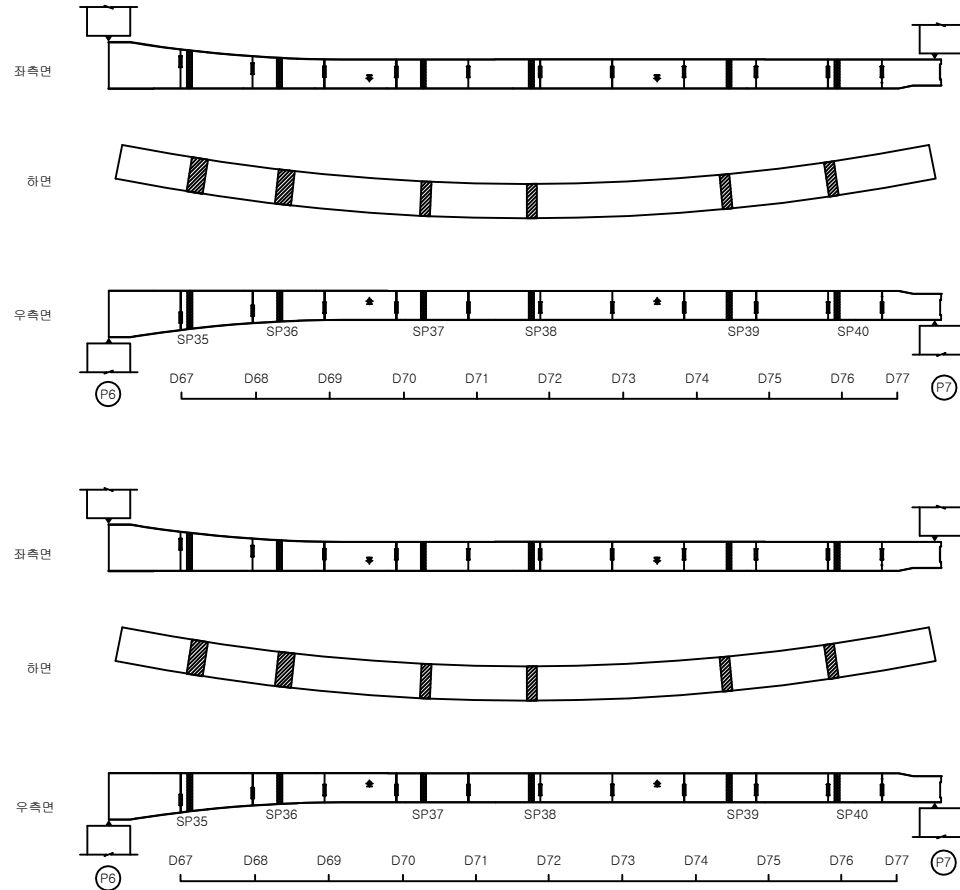

KEY
P
L
A
P

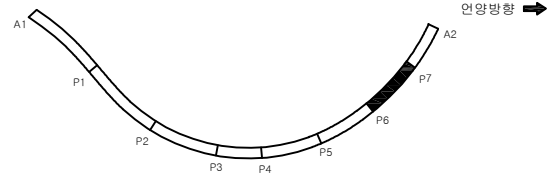

S
E
C
T
I
O
P


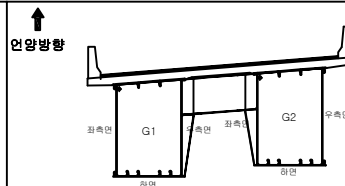


면
면


	콘크리트		콘크리트뿔대		기타
	아스팔트콘크리트		뿔대		철근망사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		콘크리트강도
	박리, 박락		퇴적		콘크리트강도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	031

I D: 울산JCT4교 - BOX외부(S8)

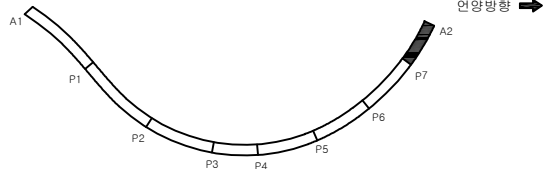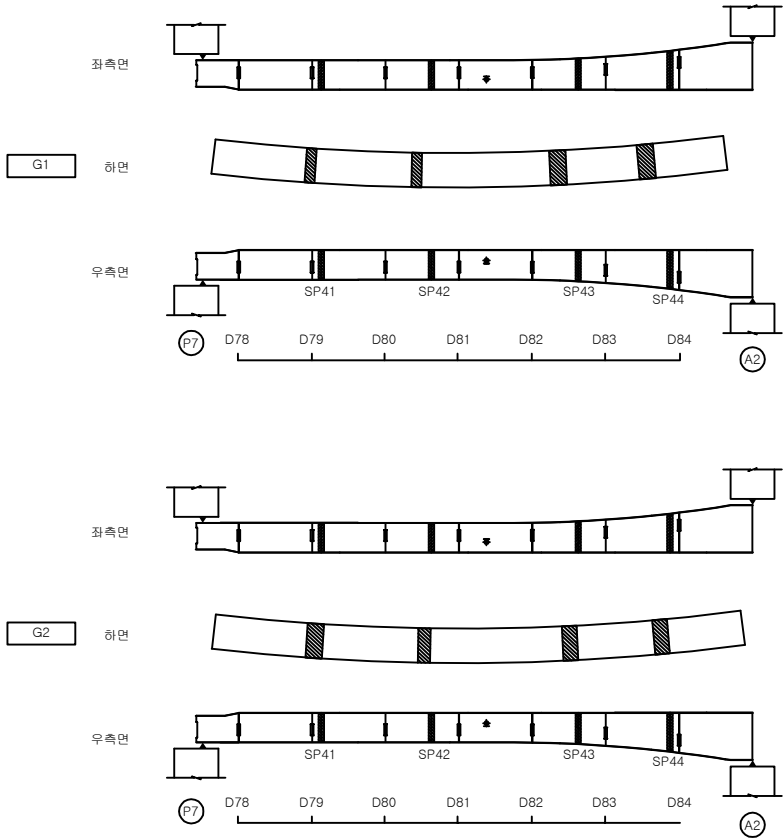

SECTION

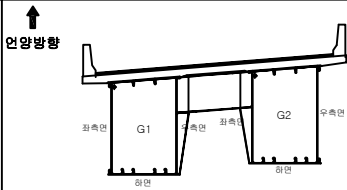

예

	빈 열		간열꽃대		기 타
	망상간열		백대		철근삼사
	재림표기		부식		탄산화시흥
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 파랄		퇴적		균열심도

040	10	02
-----	----	----

2022년 부산울산고속도로
정기·정밀안전점검용역

조 사 일 시

2022

책임기술자

부속 1

도면번호

032

손상물량표


거더외부

S8

[illegible]

I D : 울산JCT4교 - 가로보(S1)

연양방향 →

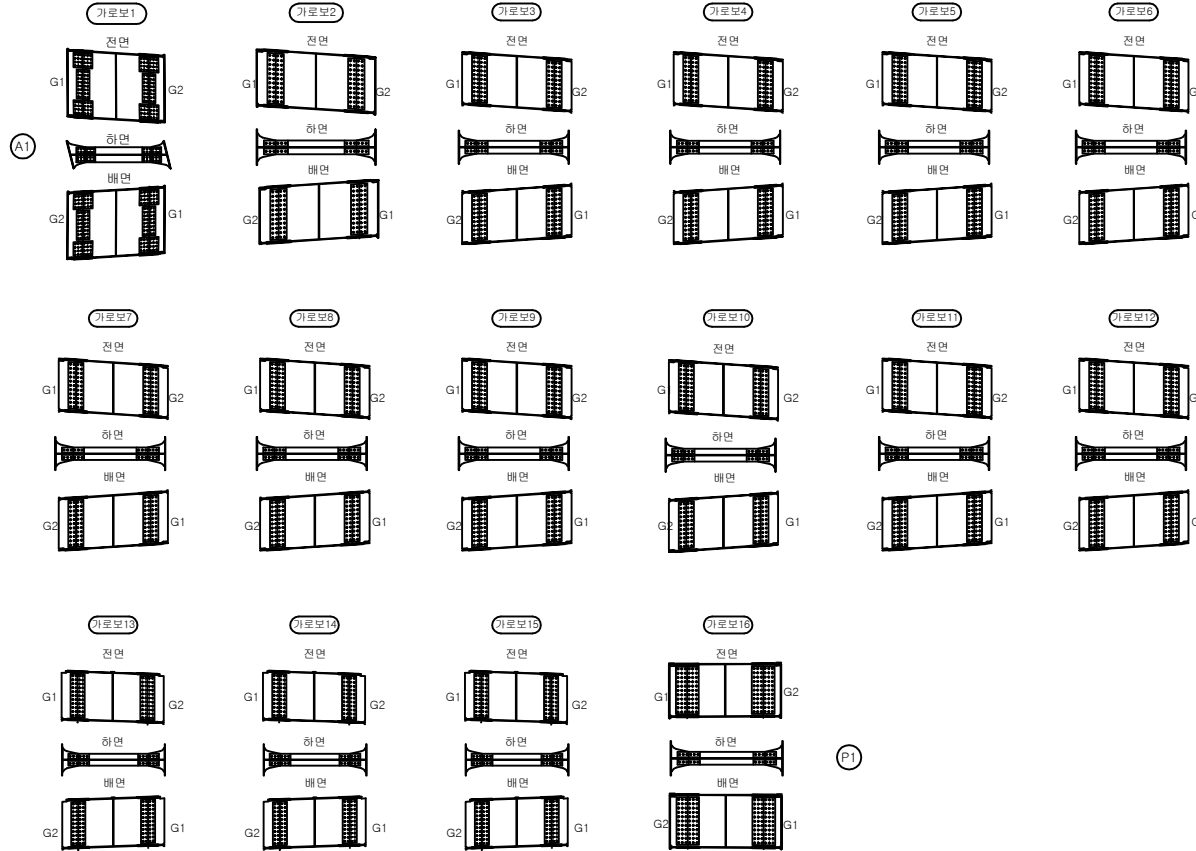


손상물량표

가로보


S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P

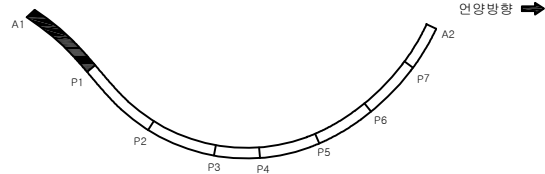

S
E
C
T
I
O
P

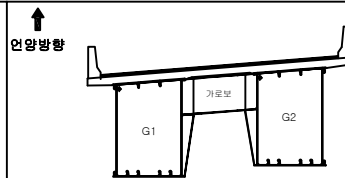


변
례

	균열		균열백대		기타
	망상균열		백대		철근탐사
	재료분리		부식		탄소화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022	
책임기술자	박윤국	
도면번호	033	

I D : 울산JCT4교 - 가로보(S2)

연양방향 →

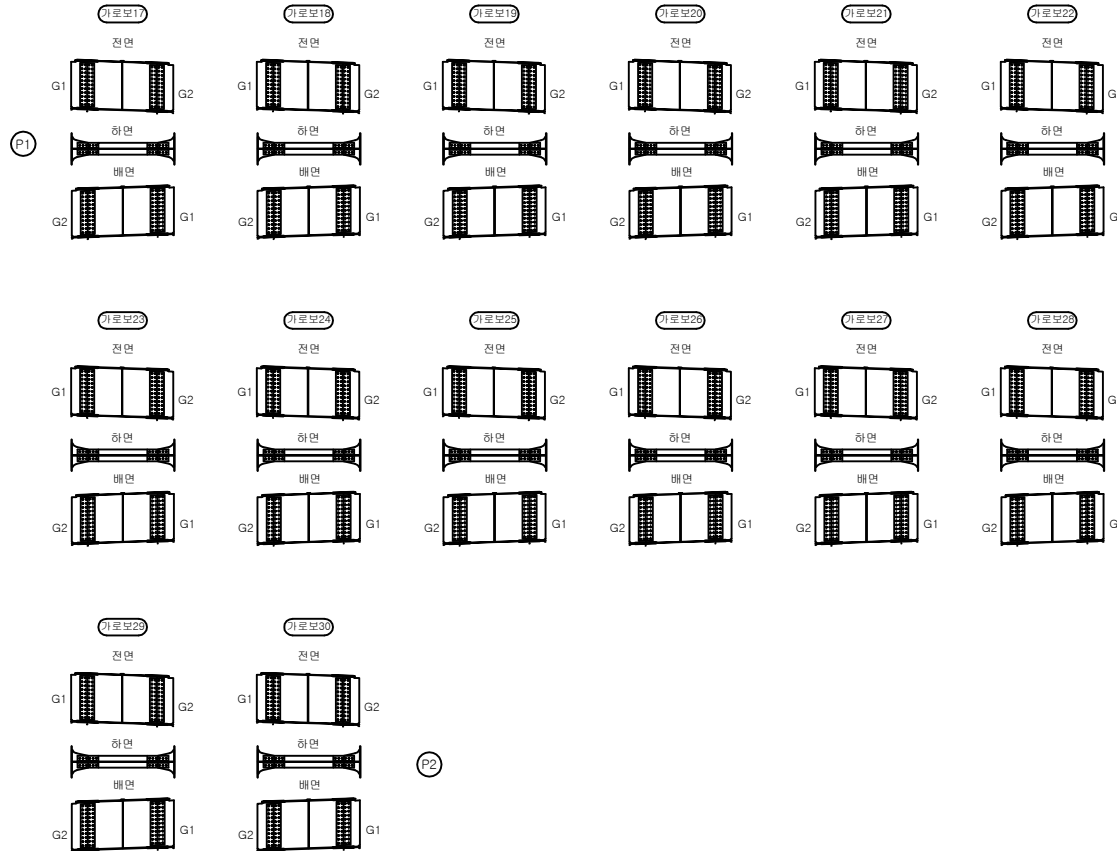


손상물량표

가로보

S2


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN

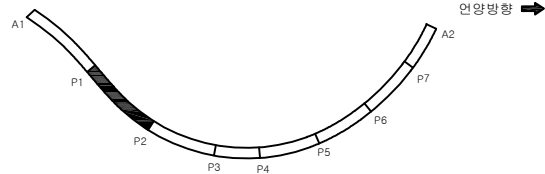

SECTION

↑
연양방향

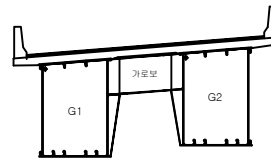

면
례

	콘크리트		콘크리트블록		기타
	아스팔트콘크리트		벽돌		철근망사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		콘크리트강도
	박리, 박락		트럭		콘크리트강도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	034

I D : 울산JCT4교 - 가로보(S3)


손상물량표

가로보


S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

연양방향 →

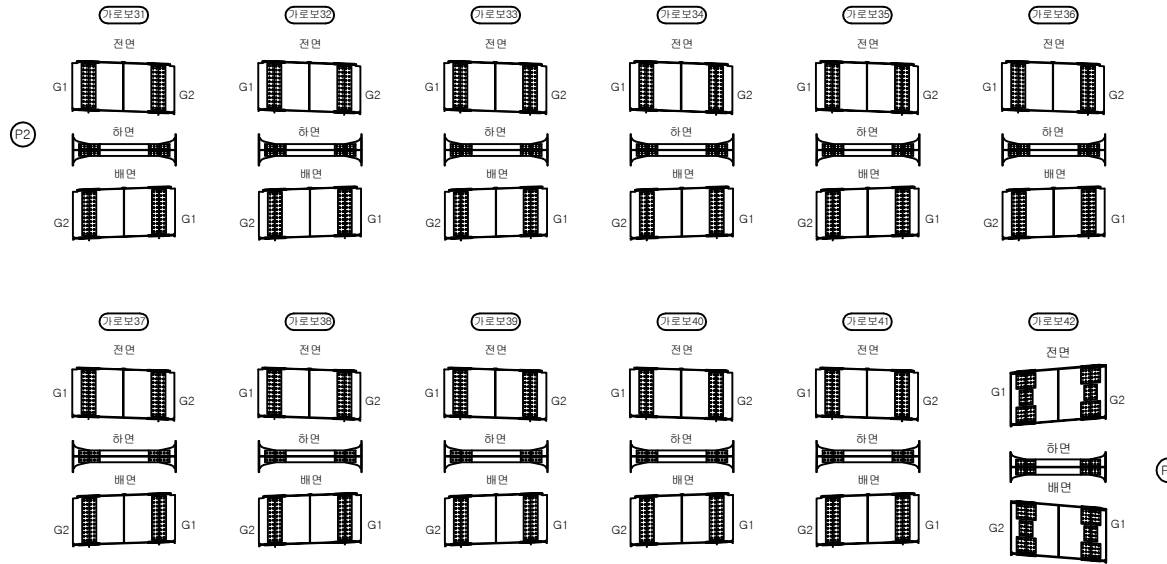


KEY
P L A P

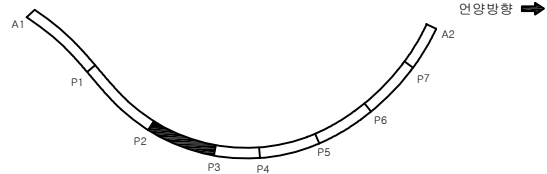

S
E
C
T
I
O
P

↑
연양방향

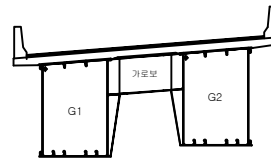

변
례

	균열		균열백대		기 타
	망상균열		백대		철근탐사
	재료분리		부식		탄소화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022	
책임기술자	박윤국	
도면번호	035	

I D : 울산JCT4교 - 가로보(S4)


손상물량표

가로보


S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


연양방향 →

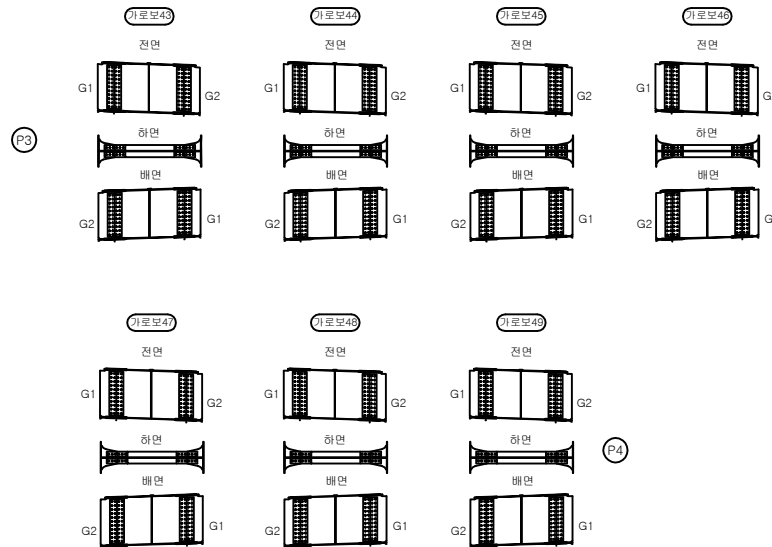

KEY
PLAN

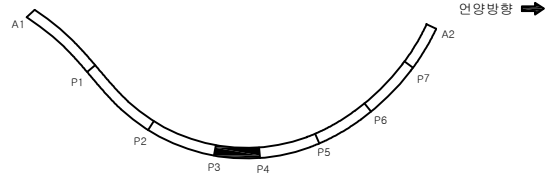

SECTION

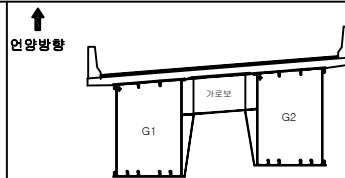

면
면

	균열		균열백대		기타
	망상균열		백대		철근탐사
	재료분리		부식		탄소화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022	
책임기술자	박윤국	
도면번호	036	

I D : 울산JCT4교 - 가로보(S5)


손상물량표

가로보


S5

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

연양방향 →

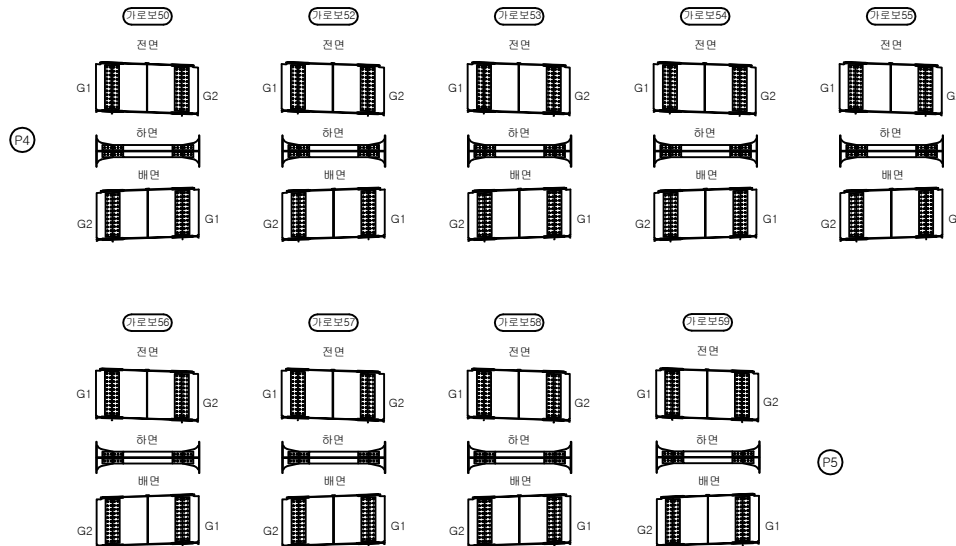


KEY
P
L
A
P

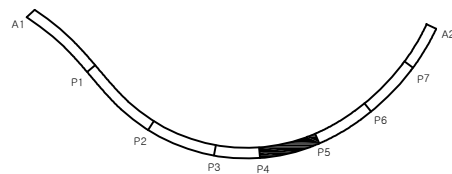

S
E
C
T
I
O
P

↑
연양방향

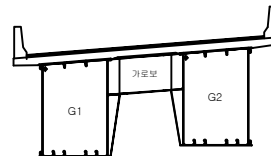


면
면

	콘크리트		콘크리트판		기타
	망상콘크리트		백대		철근망사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022	
책임기술자	박윤국	
도면번호	037	

I D : 울산JCT4교 - 가로보(S6)

연양방향 →

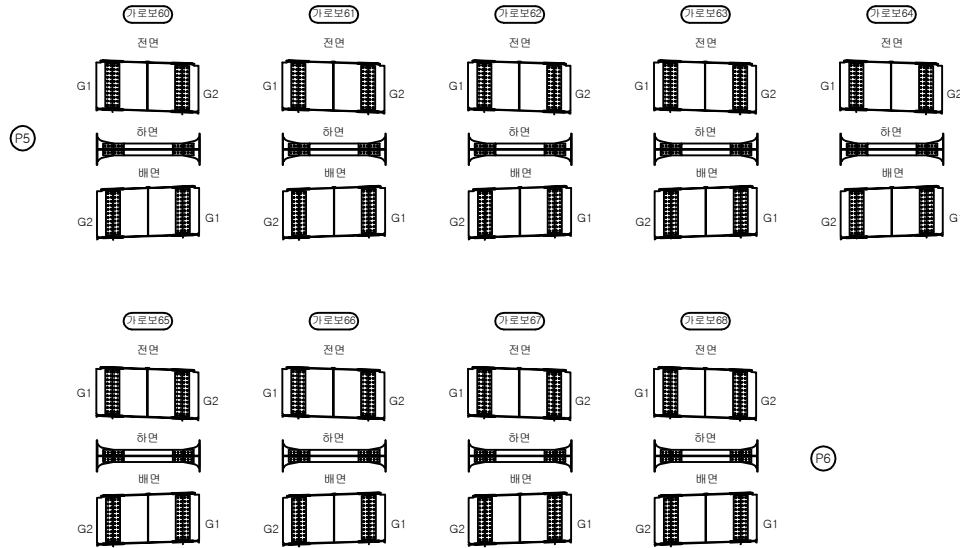


손상물량표

가로보

S6


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN

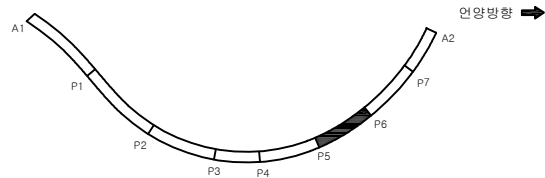

SECTION

↑
연양방향

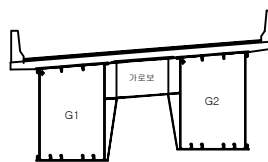

면
면

	균열		균열백대		기타
	망상균열		백대		철근탕사
	재료분리		부식		탄화시형
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	038


I D : 울산JCT4교 - 가로보(S7)

손상물량표


가로보

S7


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

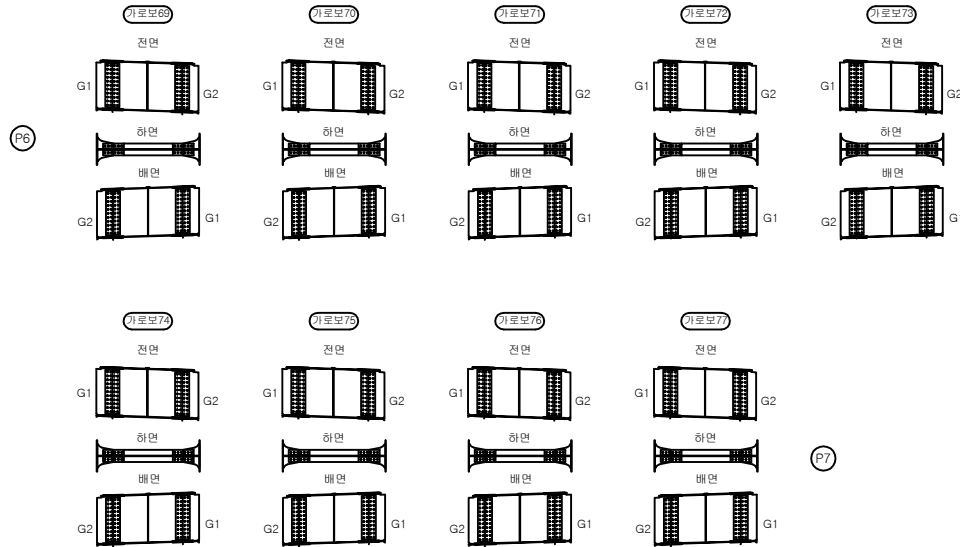

KEY
PLAN

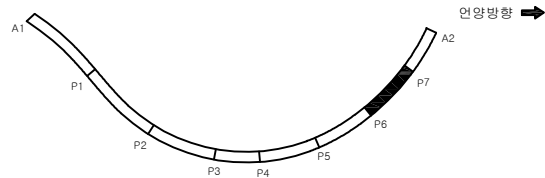

SECTION

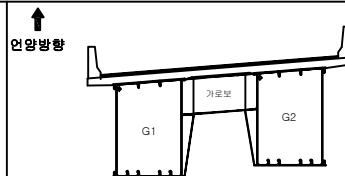

면
면

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탄사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022	
책임기술자	박윤국	
도면번호	039	

I D : 울산JCT4교 - 가로보(S8)


손상물량표

가로보


S8

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

연양방향 →

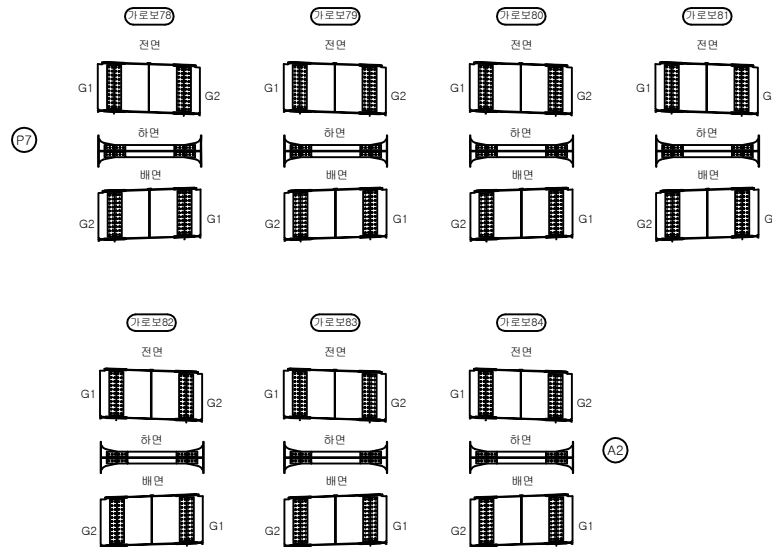


KEY
P L A P

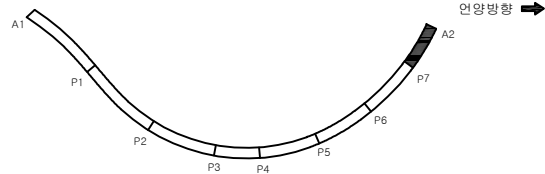

S
E
C
T
I
O
P

↑
연양방향

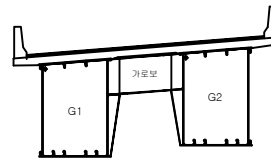

면
면

용역명 2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	040

I D: 울산JCT4교 - 교대(A1)


손상물량표

교대


A1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	앵커볼트 부식				1	EA	1.00	
2	신	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		1	m	0.20	
3	신	코팅	이물질 퇴적		1.5	6.0	1	m ²	9.00	
4	신	구체	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


↑
연양방향

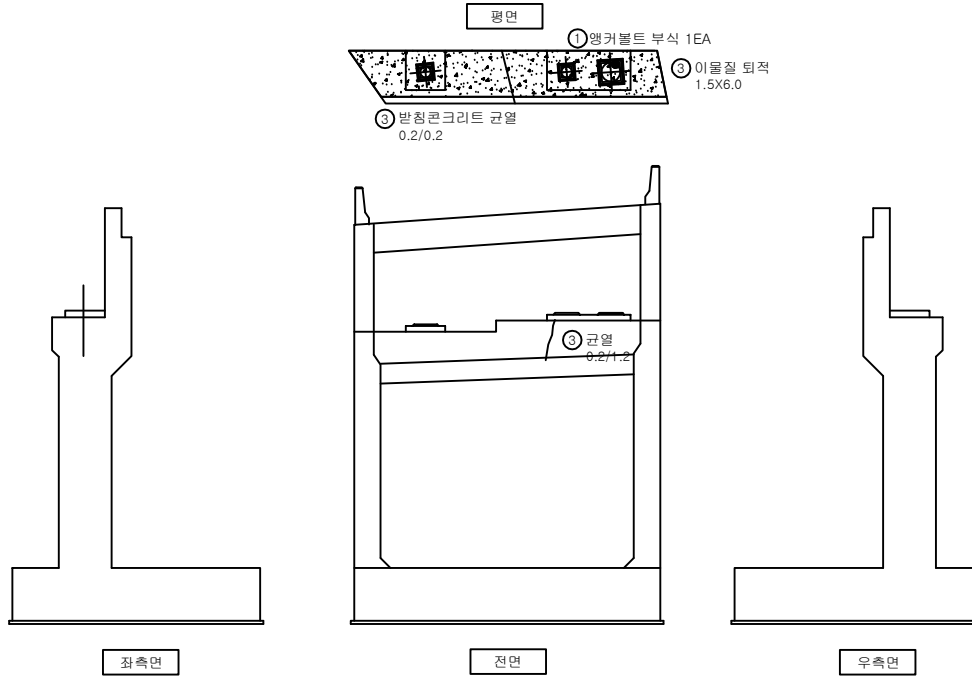

K
E
Y
P
L
A
P

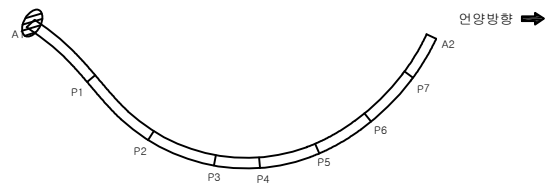

S
E
C
T
I
O
N

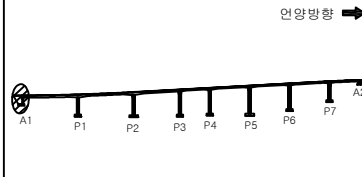

면
례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탄사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	041

I D: 울산JCT4교 - 교각(P1)



손상물량표

교각


P1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


↑
연양방향

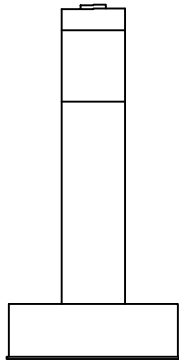


좌측면

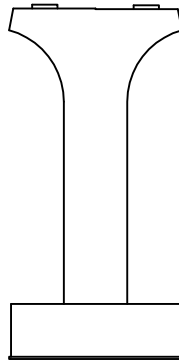

전면

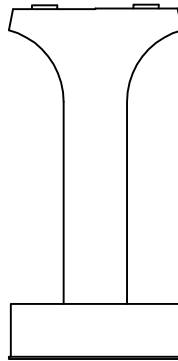


배면

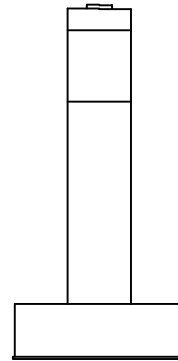


우측면

K
E
Y
P
L
A
P

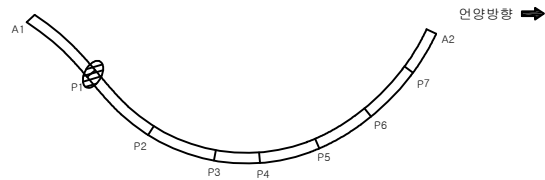

S
E
C
T
I
O
P

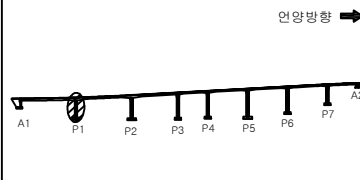

면
면

균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탄사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	042

I D: 울산JCT4교 - 교각(P2)


손상물량표

교각


P2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	코팅	망상균열		2.0	2.0	1	m ²	4.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									


↑
연양방향

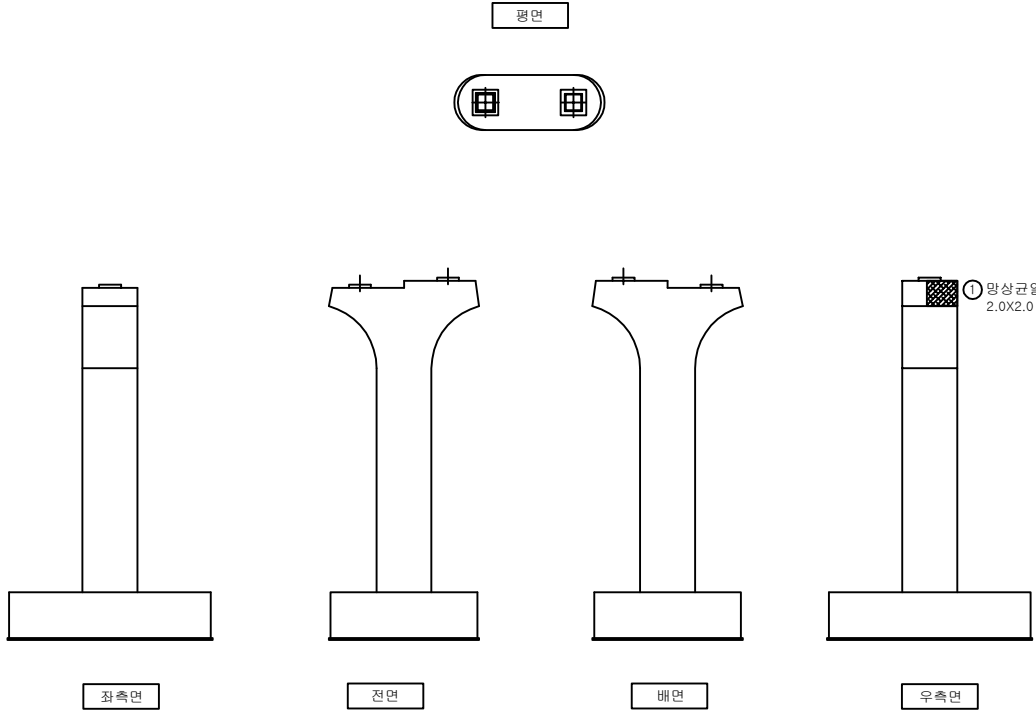

KEY
PLA
P

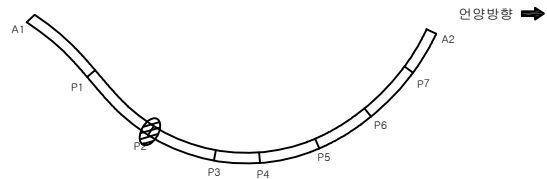

SECTION

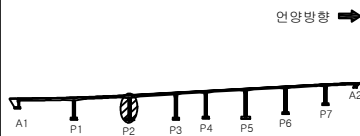

면
레

균열	균열백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명

2022년 부산울산고속도로
정기·정밀안전점검용역

조사일시

2022

책임기술자


박윤국

도면번호

043

I D: 울산JCT4교 - 교각(P3)

↑
연양방향

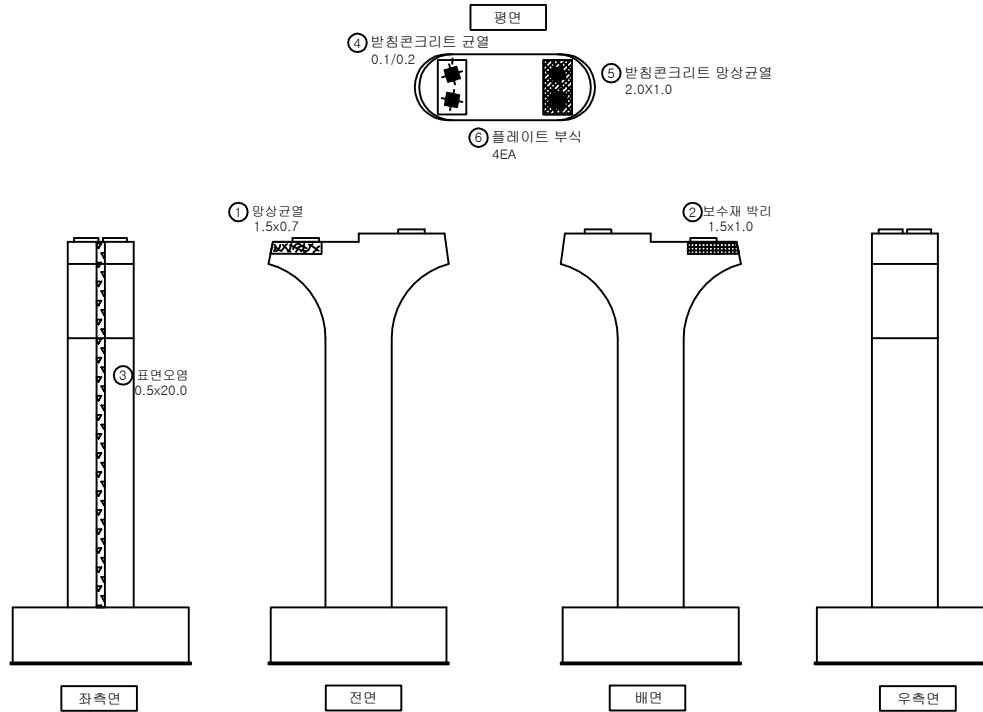


손상물량표

교각


P3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코팅	망상균열		1.5	0.7	1	m ²	1.05
2	구	코팅	보수재 박리		1.5	1.0	1	m ²	1.50
3	구	교각	표면오염		0.5	20.0	1	m ²	10.00
4	신	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		1	m	0.20
5	신	교량받침	받침콘크리트 망상균열		2.0	1.0	1	m ²	2.00
6	신	교량받침	플레이트부식				4	EA	4.00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

K
E
Y
P
L
A
P

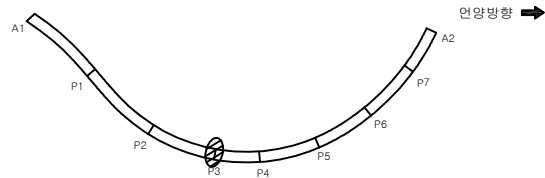

S
E
C
T
I
O
P

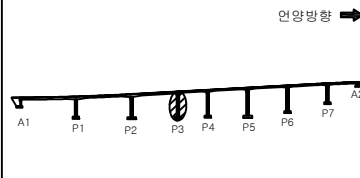

면
레

	균열		균열백대		기타
	망상균열		백대		철근탄사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열폭도

용역명

2022년 부산울산고속도로
정기·정밀안전점검용역

조사일시

2022

책임기술자

박윤국

도면번호

044

I D: 울산JCT4교 - 교각(P4)

손상물량표

교각

P4


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	받침콘크리트 철근노출		0.1	0.1	8	m ²	0.08
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

↑
연양방향


평면




① 받침콘크리트 철근노출
0.1X0.1 8EA

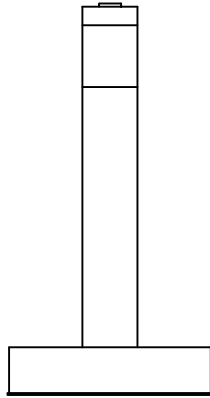


좌측면

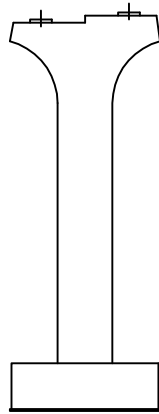

전면

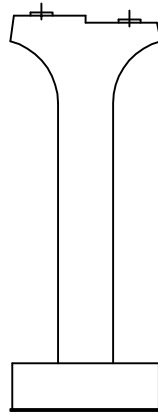


배면

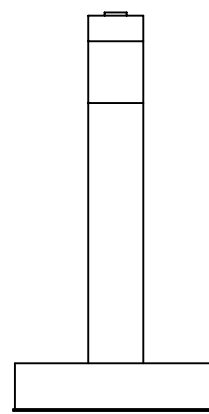


우측면

K
E
Y
P
L
A
P

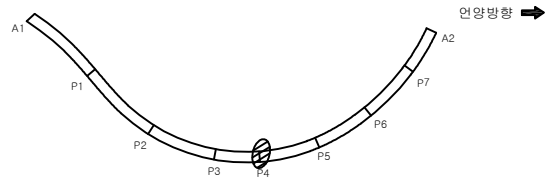

S
E
C
T
I
O
P

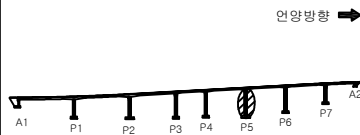


편
면

	균열		균열백대		기타
	망상균열		백대		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	045

I D: 울산JCT4교 - 교각(P5)

↑
연양방향

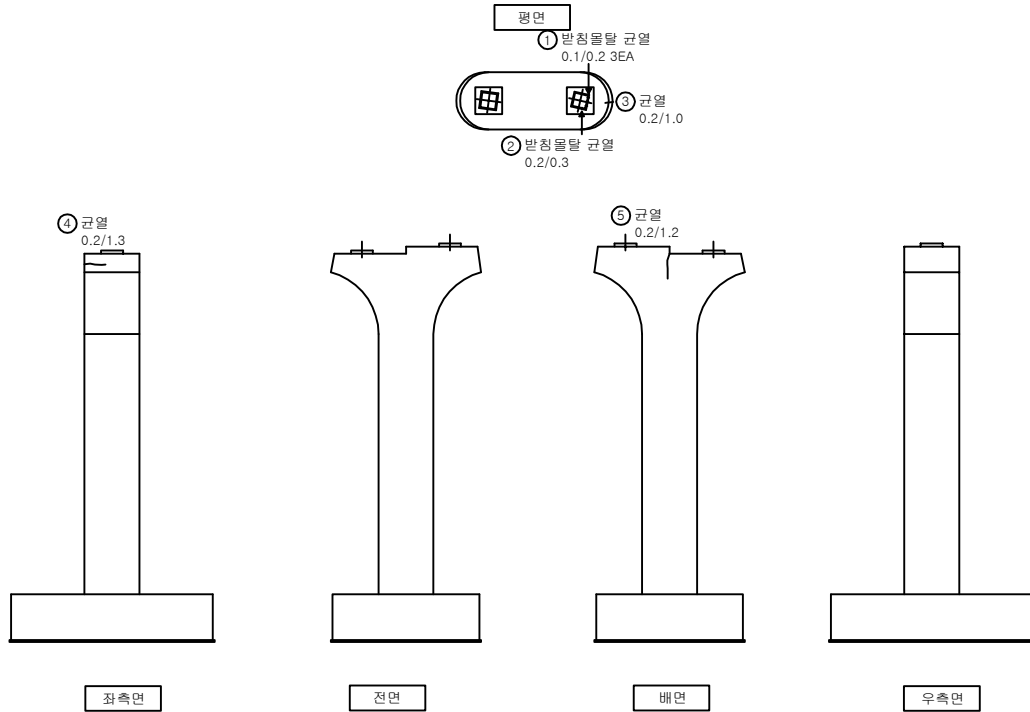


손상물량표

교각


P5

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.2		3	m	0.60
2	신	교량받침	받침물탈 균열	0.2	0.3		1	m	0.30
3	신	코팅	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
4	신	코팅	균열	0.2	1.3		1	m	1.30
5	신	코팅	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

K
E
Y
P
L
A
P

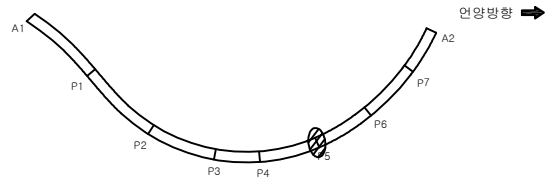

S
E
C
T
I
O
P

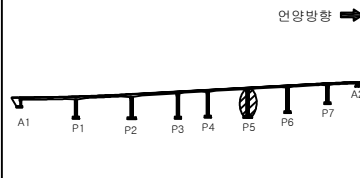

면
레

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탄사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열폭도

용역명

2022년 부산울산고속도로
정기·정밀안전점검용역

조사일시

2022

책임기술자

박윤국



도면번호

046


I D: 울산JCT4교 - 교각(P6)

↑
연양방향


평면

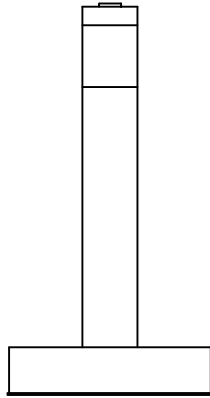


좌측면

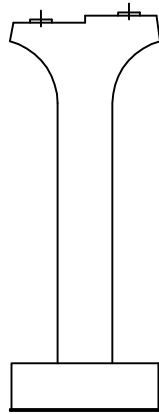

전면

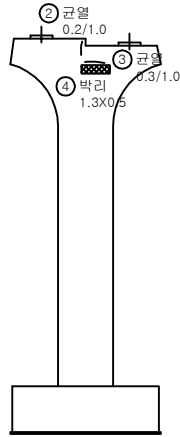

배면

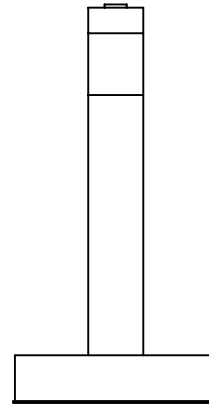

우측면


손상물량표

교각


P6

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코팅	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
2	신	코팅	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
3	신	코팅	균열	0.3	1.0		1	m	1.00
4	신	코팅	박리		1.3	0.5	1	m ²	0.65
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

K
E
Y
P
L
A
P

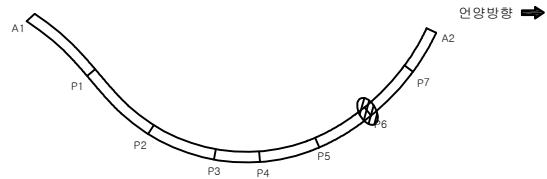

S
E
C
T
I
O
P

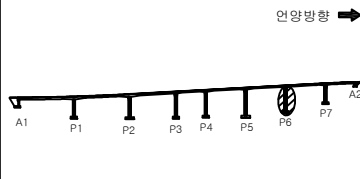

편
면

균열	균열백대	기 타
망상균열	박대	철근탄사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	균열심도	균열심도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	047

I D : 울산JCT4교 - 교각(P7)


손상물량표

교각


P7

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코팅	균열	0.2	0.7		1	m	0.70
2	구	교량받침	발점콘크리트 균열	0.2	0.3		3	m	0.90
3	신	코팅	균열	0.3	0.8		1	m	0.80
4	신	교량받침	발점콘크리트 균열	0.1	0.3		1	m	0.30
5	신	코팅	망상균열		1.3	1.0	1	m ²	1.30
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									


↑
연양방향

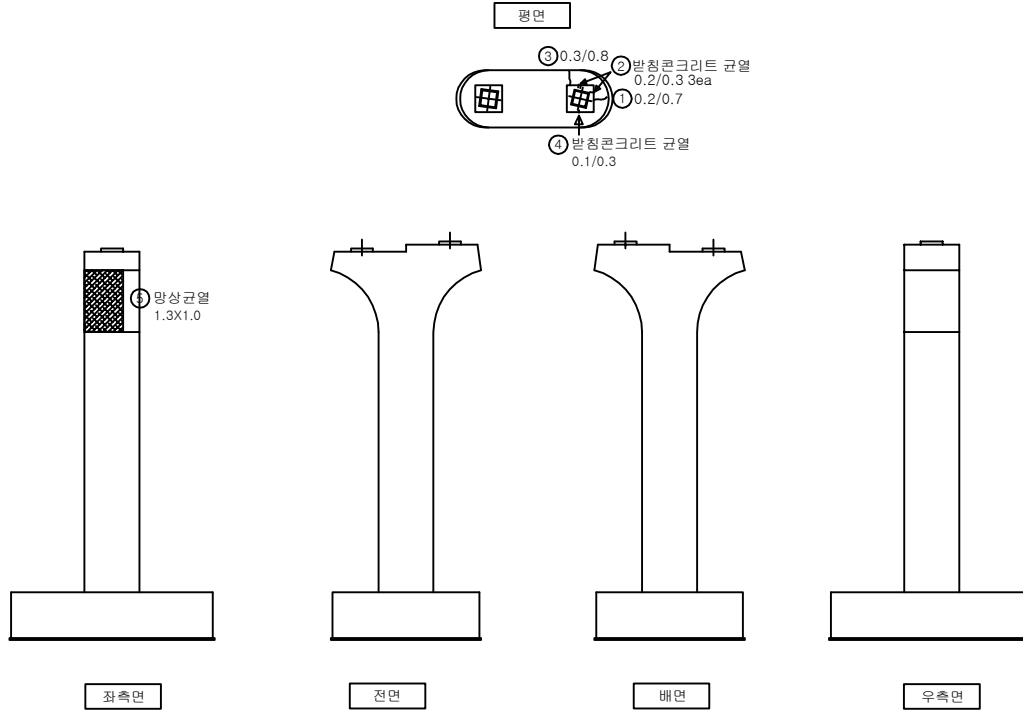

K
E
Y
P
L
A
P

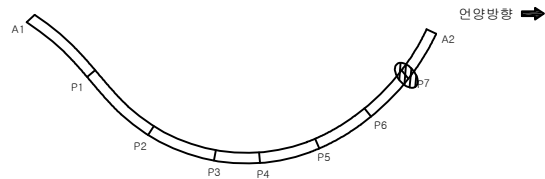

S
E
C
T
I
O
P

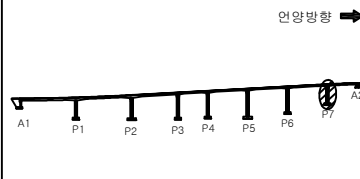

면
레

	균열		균열백대		기타
	망상균열		백대		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	바리, 박락		퇴적		균열폭도

용역명

2022년 부산울산고속도로
정기·정밀안전점검용역

조사일시

2022

책임기술자

박윤국

도면번호

048

I D: 울산JCT4교 - 교대(A2)


손상물량표

교대


A2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	흙벽	표면오염		0.5	1.5	1	m ²	0.75
2	신	구체	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									


↑
연양방향

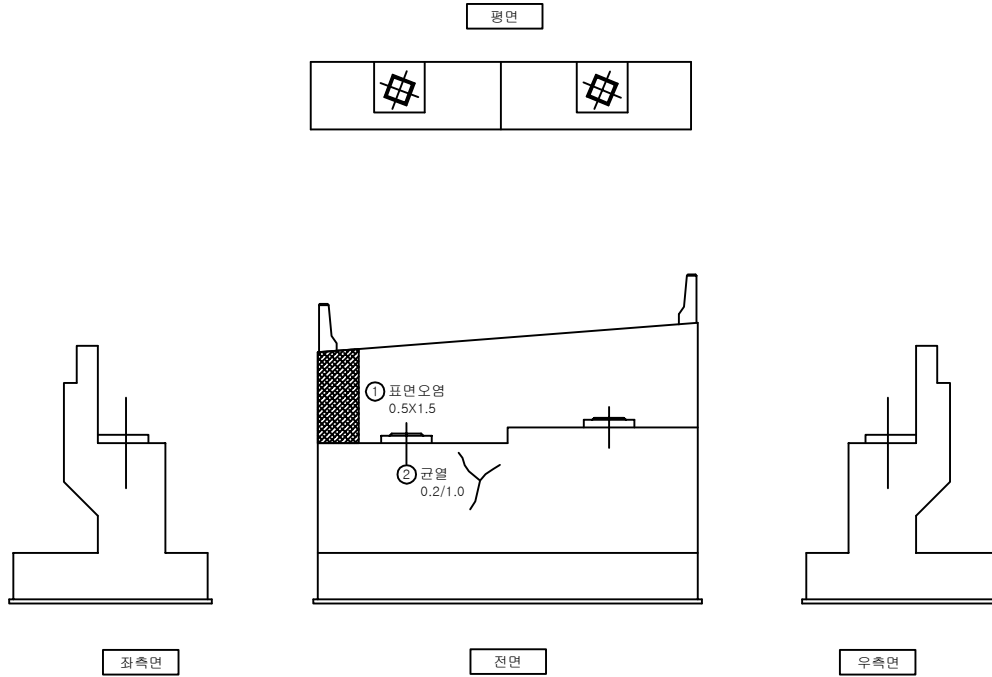

K
E
Y
P
L
A
P

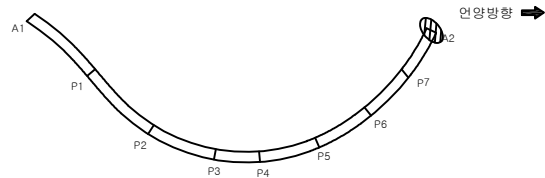

S
E
C
T
I
O
P

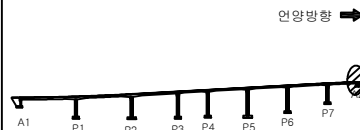

면
면

	균열		균열백대		기타
	망상균열		백대		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열폭도

용역명

2022년 부산울산고속도로
정기·정밀안전점검용역

조사일시

2022

책임기술자

박윤국

도면번호

049