

도로교량 하자 목록(1공구)

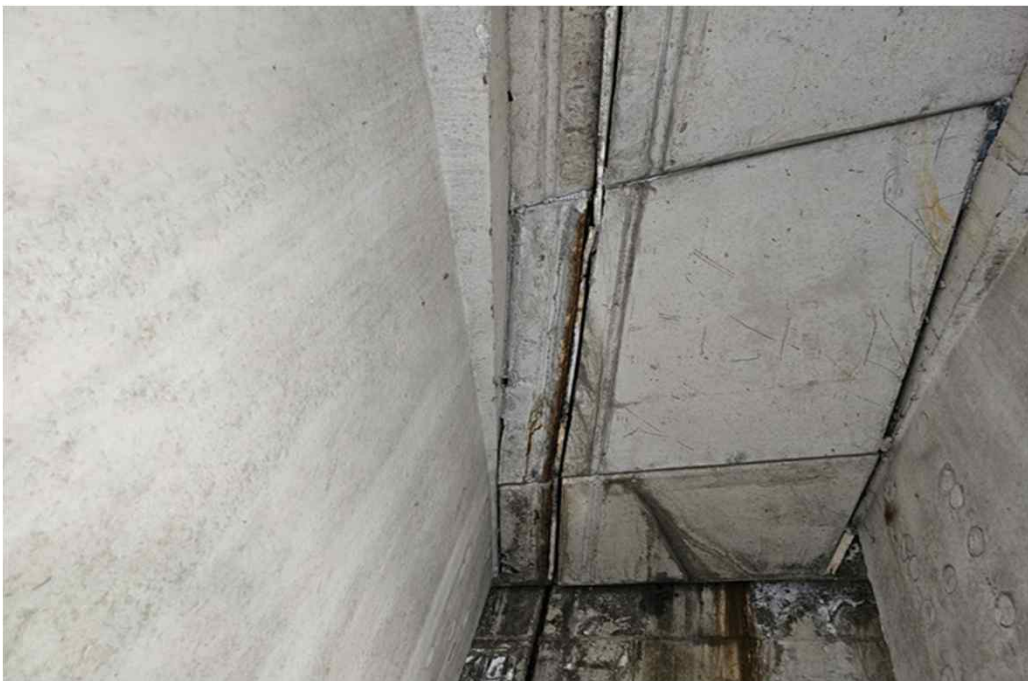
No.	위치		점검 내용	사진번호
1	영천	승곡교(S1)	STA 0.02K 바닥판하면 파손(0.1mX0.2m)	#01
2	상주	승곡교(S3)	STA 0.11K 바닥판하면 균열(0.2mm/1.0m)	#02
3	영천	승곡교(S3)	STA 0.11K 거더 파손(0.2mX0.1m)	#03
4	상주	승곡교(S3)	STA 0.11K 가로보 균열(0.2mm/1.0m)	#04
5	상주	승곡교(A1)	STA 0.02k 교대 균열(0.2mm/1.0mmX8EA)	#05
6	상주	승곡교(A1)	STA 0.02k 교대 균열(0.2mm/2.0mm)	#06
7	상주	승곡교(A1)	STA 0.02k 교대 백태(0.3mX0.3m)	#07
8	상주	승곡교(A1)	STA 0.02k 교대 백태(0.5mX2.0m)	#08
9	영천	승곡교(A1)	STA 0.02k 교대 균열(0.3mm/0.5mm)	#09
10	영천	승곡교(A1)	STA 0.02k 교대 백태(0.3mX1.5m)	#10
11	영천	승곡교(A1)	STA 0.02k 교대 잡철물부식(1.0mX1.0m)	#11
12	상주	승곡교(A2)	STA 0.11k 교대 망상균열(Cw=0.2mm, 3.0mX3.5m)	#12
13	상주	승곡교(A2)	STA 0.11k 교대 백태(0.3mX0.3m)	#13
14	상주	승곡교(A2)	STA 0.11k 교대 백태(0.5mX0.5mX2EA)	#14
15	영천	승곡교(A2)	STA 0.11k 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)	#15
16	영천	승곡교(A2)	STA 0.11k 교대 망상균열(Cw=0.2mm, 5.0mX3.5m)	#16
17	영천	승곡교(A2)	STA 0.11k 교대 균열부백태(0.2mX0.5m)	#17
18	영천	승곡교(A2)	STA 0.11k 교대 백태(1.0mX1.0m)	#18
19	영천	승곡교(A2)	STA 0.11k 교대 철근노출(0.2mX1.0m)	#19
20	상주	승곡교(P1)	STA 0.05k 교각 코핑부 균열(0.3mm/1.0mmX7EA)	#20
21	상주	승곡교(P1)	STA 0.05k 교각 코핑부 망상균열(Cw=0.2mm, 1.0mX6.0m)	#21
22	상주	승곡교(P1)	STA 0.05k 교각 코핑부 망상균열(Cw=0.2mm, 1.0mX2.0m)	#22
23	영천	승곡교(P1)	STA 0.05k 교각 코핑부 균열(0.3mm/1.0mX16EA)	#23
24	상주	승곡교(P2)	STA 0.08k 교각 코핑부 균열(0.5mm/2.0mm)	#24
25	상주	승곡교(P2)	STA 0.08k 교각 코핑부 균열(0.3mm/1.0mX6EA)	#25
26	상주	승곡교(P2)	STA 0.08k 교각 코핑부 망상균열(Cw=0.2mm, 1.5mX1.5m)	#26
27	영천	승곡교(P2)	STA 0.08k 교각 코핑부 균열(0.3mm/1.0mX17EA)	#27
28	영천	승곡교(P2)	STA 0.08k 교각 누수흔적(0.5mX1.5m)	#28
29	영천	상원교(S1)	STA 0.69K 거더 파손(0.1mX0.1mX3EA)	#01
30	상주	상원교(A2)	STA 0.69K 교대 균열(0.2mm/0.5m)	#02

도로교량 하자 목록(1공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
31	상주	상원교(A2)	STA 0.69K 교대 잡철물부식(0.3mX 1.0m)	#03
32	영천	상원교(A2)	STA 0.69K 교대 균열(0.2mm/1.0mm)	#04
33	영천	상원교(A2)	STA 0.69K 교대 백태(0.5mX0.5m)	#05
34	-	낙동JCT R-F교(S1)	낙동JCT연결로[청주상주(청주)⇒본선] 거더 파손(0.1mX0.1mX3EA)	#01
35	-	낙동JCT R-F교(A1)	낙동JCT연결로[청주상주(청주)⇒본선] 교대 균열(0.2mm/2.0m)	#02
36	-	낙동JCT R-F교(A2)	낙동JCT연결로[청주상주(청주)⇒본선] 교대 균열(0.2mm/1.0m)	#03
37	-	낙동JCT R-F교(A2)	낙동JCT연결로[청주상주(청주)⇒본선] 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#04
38	-	낙동JCT R-F교(A2)	낙동JCT연결로[청주상주(청주)⇒본선] 교대 망상균열(Cw=0.2mm, 2.0mX5.0m)	#05
39	-	낙동JCT R-F교(A2)	낙동JCT연결로[청주상주(청주)⇒본선] 교대 망상균열(Cw=0.2mm, 1.5mX1.0m)	#06
40	-	낙동JCT R-G교(S1)	낙동JCT연결로[중부내륙(김천)] 바닥판하면 백태(0.1mX10.0m)	#01
41	상주	상촌생태육교(S)	STA 2.33K 바닥판하면 망상균열(Cw=0.2mm, 10.0X1.0X2EA)	#01
42	상주	상촌생태육교(A)	STA 2.33K 교대 균열(0.3mm/1.5mX6EA)	#02
43	상주	상촌생태육교(A)	STA 2.33K 교대 누수흔적(0.2mX1.5mX6EA)	#03
44	상주	상촌생태육교(A)	STA 2.33K 교대 누수흔적(0.2mX0.5m)	#04
45	상주	상촌생태육교(A)	STA 2.33K 교대 백태(0.1mX0.5m)	#05
46	상주	상촌생태육교(P)	STA 2.33K 교각 균열부백태(0.2X1.5mX6EA)	#06
47	영천	상촌생태육교(P)	STA 2.33K 교각 균열부백태(0.2X1.5mX4EA)	#07

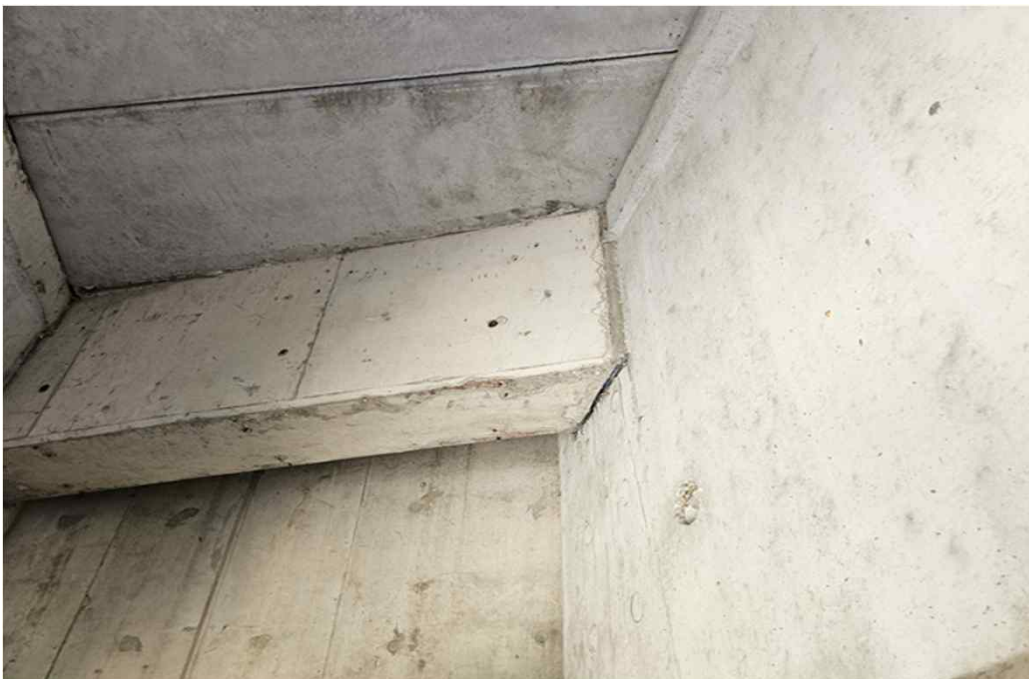
사진대지

점검위치	영천	승곡교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA 0.02K 바닥판하면 파손(0.1mX0.2m)		
				

점검위치	상주	승곡교(S3)	사진번호	#02
점검내용		STA 0.11K 바닥판하면 균열(0.2mm/1.0m)		
				

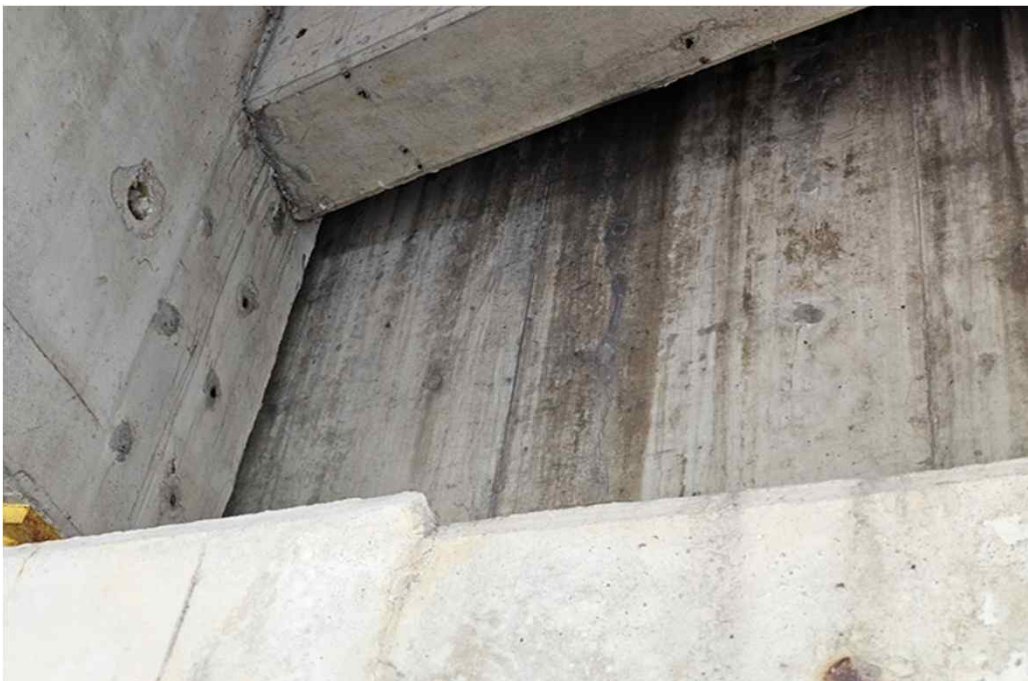
사진대지

점검위치	영천	승곡교(S3)	사진번호	#03
점검내용		STA 0.11K 거더 파손(0.2mX0.1m)		
				

점검위치	상주	승곡교(S3)	사진번호	#04
점검내용		STA 0.11K 가로보 균열(0.2mm/1.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주	승곡교(A1)	사진번호	#05
점검내용		STA 0.02k 교대 균열(0.2mm/1.0mmX8EA)		
				

점검위치	상주	승곡교(A1)	사진번호	#06
점검내용		STA 0.02k 교대 균열(0.2mm/2.0mm)		
				

사진대지

점검위치	상주	승곡교(A1)	사진번호	#07
점검내용		STA 0.02k 교대 백태(0.3mX0.3m)		
				

점검위치	상주	승곡교(A1)	사진번호	#08
점검내용		STA 0.02k 교대 백태(0.5mX2.0m)		
				

사진대지

점검위치	영천	승곡교(A1)	사진번호	#09
점검내용	STA 0.02k 교대 균열(0.3mm/0.5mm)			



점검위치	영천	승곡교(A1)	사진번호	#10
점검내용	STA 0.02k 교대 백태(0.3mX1.5m)			



사진대지

점검위치	영천	승곡교(A1)	사진번호	#11
점검내용		STA 0.02k 교대 잡철물부식(1.0mX1.0m)		
				

점검위치	상주	승곡교(A2)	사진번호	#12
점검내용		STA 0.11k 교대 망상균열(Cw=0.2mm,3.0mX3.5m)		
				

사진대지

점검위치	상주	승곡교(A2)	사진번호	#13
점검내용		STA 0.11k 교대 백태(0.3mX0.3m)		
				

점검위치	상주	승곡교(A2)	사진번호	#14
점검내용		STA 0.11k 교대 백태(0.5mX0.5mX2EA)		
				

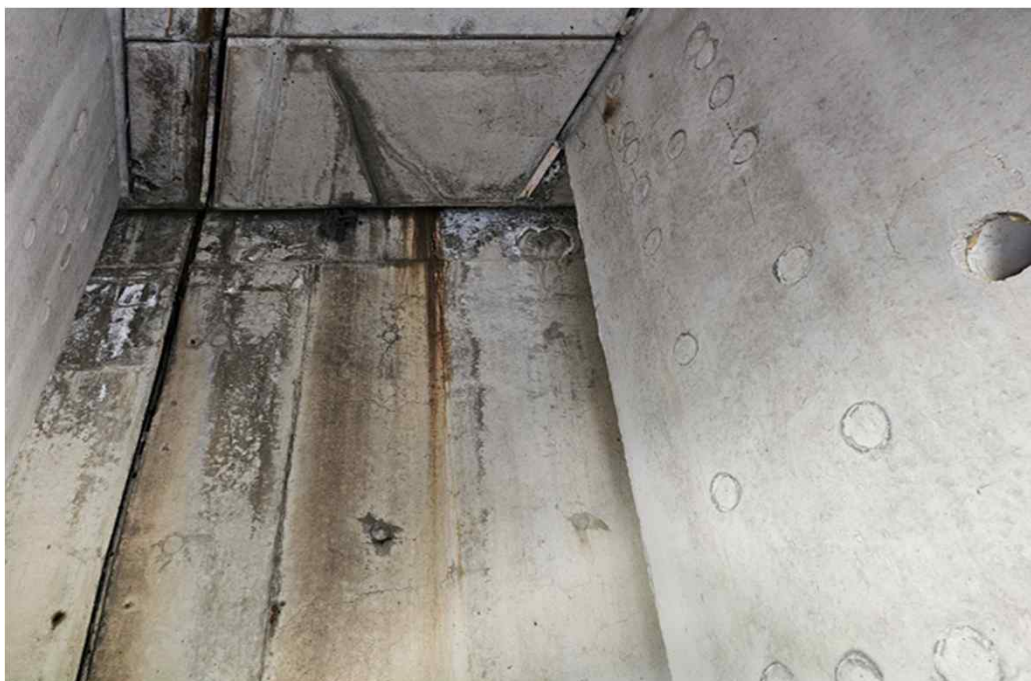
사진대지

점검위치	영천	승곡교(A2)	사진번호	#15
점검내용		STA 0.11k 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)		
				

점검위치	영천	승곡교(A2)	사진번호	#16
점검내용		STA 0.11k 교대 망상균열(Cw=0.2mm,5.0mX3.5m)		
				

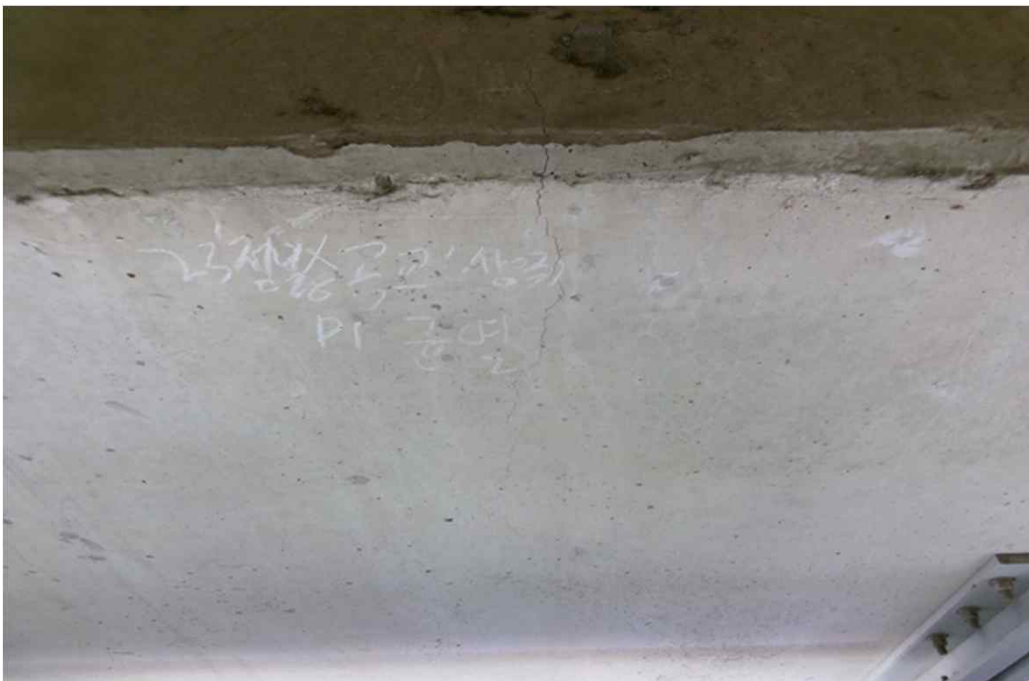
사진대지

점검위치	영천	승곡교(A2)	사진번호	#17
점검내용		STA 0.11k 교대 균열부백태(0.2mX0.5m)		
				

점검위치	영천	승곡교(A2)	사진번호	#18
점검내용		STA 0.11k 교대 백태(1.0mX1.0m)		
				

사진대지

점검위치	19	승곡교(A2)	사진번호	#19
점검내용		STA 0.11k 교대 철근노출(0.2mX1.0m)		
				

점검위치	상주	승곡교(P1)	사진번호	#20
점검내용		STA 0.05k 교각 코핑부 균열(0.3mm/1.0mmX7EA)		
				

사진대지

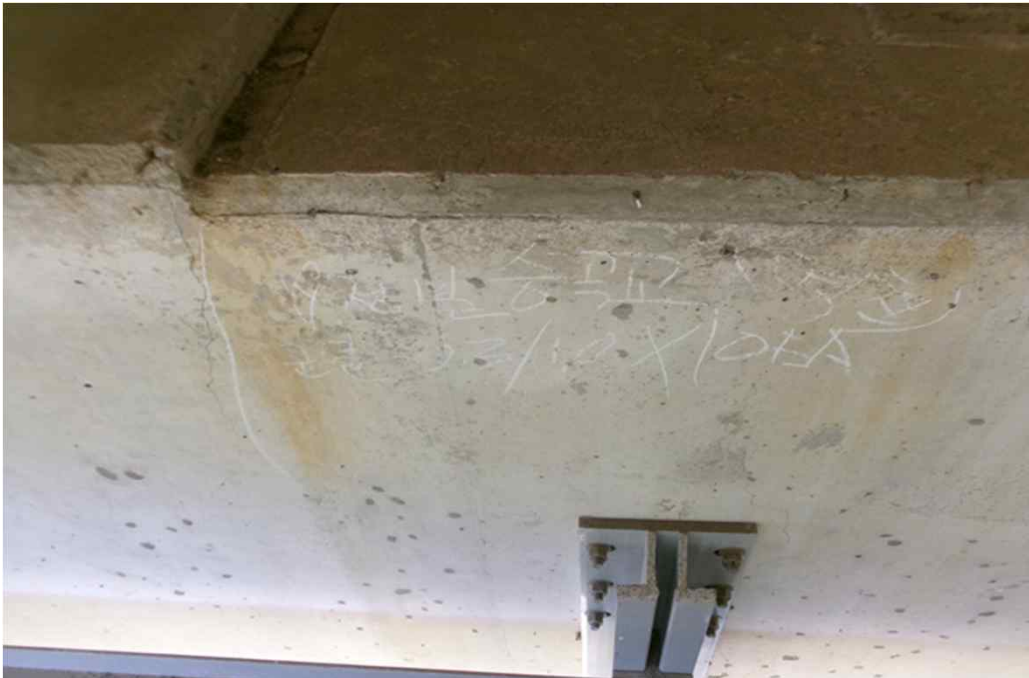
점검위치	상주	승곡교(P1)	사진번호	#21
점검내용	STA 0.05k 교각 코핑부 망상균열(Cw=0.2mm,1.0mX6.0m)			



점검위치	상주	승곡교(P1)	사진번호	#22
점검내용	STA 0.05k 교각 코핑부 망상균열(Cw=0.2mm,1.0mX2.0m)			



사진대지

점검위치	영천	승곡교(P1)	사진번호	#23
점검내용		STA 0.05k 교각 코핑부 균열(0.3mm/1.0mX16EA)		
				

점검위치	상주	승곡교(P2)	사진번호	#24
점검내용		STA 0.08k 교각 코핑부 균열(0.5mm/2.0mm)		
				

사진대지

점검위치	상주	승곡교(P2)	사진번호	#25
점검내용	STA 0.08k 교각 코핑부 균열(0.3mm/1.0mX6EA)			

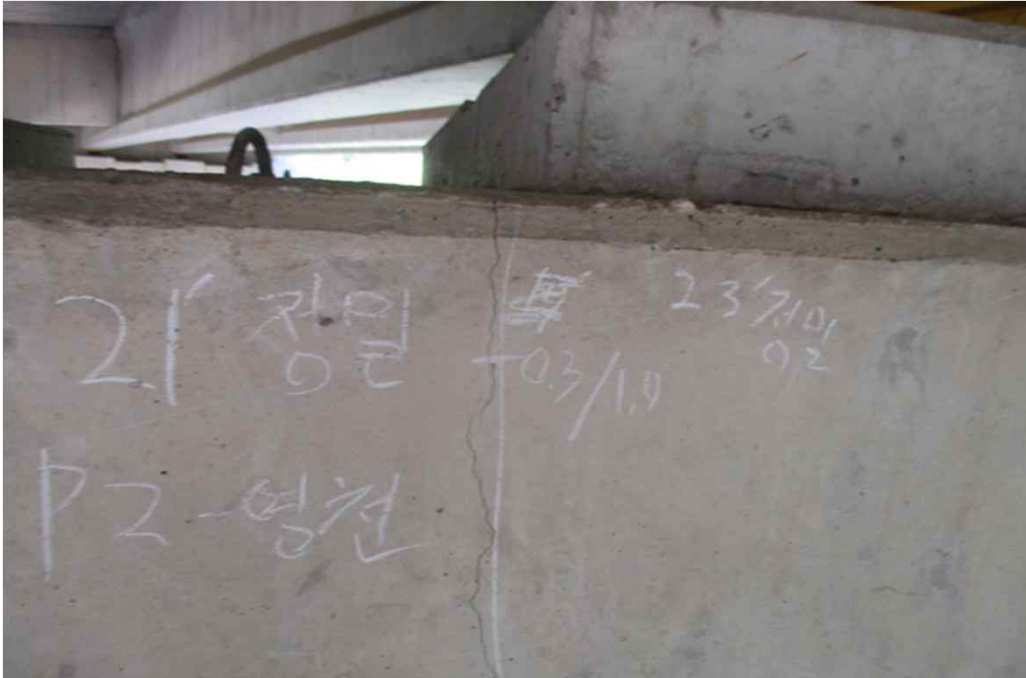


점검위치	상주	승곡교(P2)	사진번호	#26
점검내용	STA 0.08k 교각 코핑부 망상균열(Cw=0.2mm,1.5mX1.5m)			



사진대지

점검위치	영천	승곡교(P2)	사진번호	#27
점검내용	STA 0.08k 교각 코핑부 균열(0.3mm/1.0mX17EA)			



점검위치	영천	승곡교(P2)	사진번호	#28
점검내용	STA 0.08k 교각 누수흔적(0.5mX1.5m)			



사진대지

점검위치	영천	상원교(S1)	사진번호	#01
------	----	---------	------	-----

점검내용	STA 0.69K 거더 파손(0.1mX0.1mX3EA)
------	--------------------------------



점검위치	상주	상원교(A2)	사진번호	#02
------	----	---------	------	-----

점검내용	STA 0.69K 교대 균열(0.2mm/0.5m)
------	-----------------------------



사진대지

점검위치	상주	상원교(A2)	사진번호	#03
점검내용		STA 0.69K 교대 잡철물부식(0.3mX 1.0m)		
				

점검위치	영천	상원교(A2)	사진번호	#04
점검내용		STA 0.69K 교대 균열(0.2mm/1.0mm)		
				

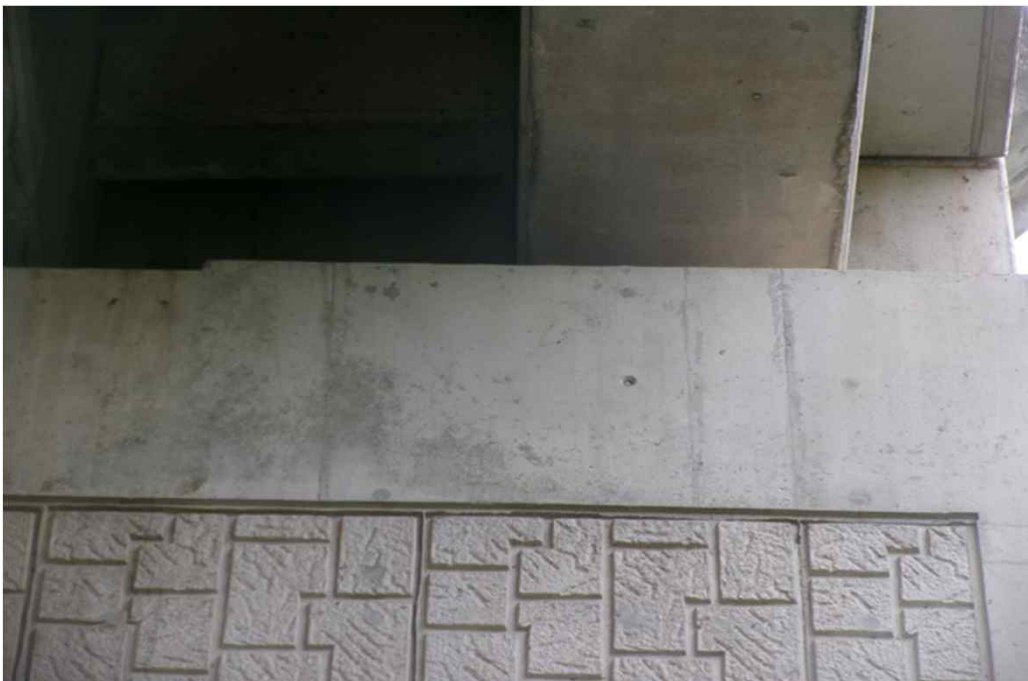
사진대지

점검위치	영천	상원교(A2)	사진번호	#05
점검내용		STA 0.69K 교대 백태(0.5mX0.5m)		
				

점검위치	-	낙동JCT R-F교(S1)	사진번호	#01
점검내용		낙동JCT연결로[청주상주(청주)⇒본선] 거더 파손(0.1mX0.1mX3EA)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동JCT R-F교(A1)	사진번호	#02
점검내용		낙동JCT연결로[청주상주(청주)⇒본선] 교대 균열(0.2mm/2.0m)		
				

점검위치	-	낙동JCT R-F교(A2)	사진번호	#03
점검내용		낙동JCT연결로[청주상주(청주)⇒본선] 교대 균열(0.2mm/1.0m)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동JCT R-F교(A2)	사진번호	#04
점검내용		낙동JCT연결로[청주상주(청주)⇒본선] 교대 균열(0.2mm/1.5m)		
				

점검위치	-	낙동JCT R-F교(A2)	사진번호	#05
점검내용		낙동JCT연결로[청주상주(청주)⇒본선] 교대 망상균열(Cw=0.2mm,2.0mX5.0m)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동JCT R-F교(A2)	사진번호	#06
점검내용		낙동JCT연결로[청주상주(청주)⇒본선] 교대 망상균열(Cw=0.2mm,1.5mX1.0m)		
				

점검위치	-	낙동JCT R-G교(S1)	사진번호	#01
점검내용		낙동JCT연결로[중부내륙(김천)] 바닥판하면 백태(0.1mX10.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주	상촌생태육교(S)	사진번호	#01
점검내용		STA 2.33K 바닥판하면 망상균열(Cw=0.2mm,10.0X1.0X2EA)		
				

점검위치	상주	상촌생태육교(A)	사진번호	#02
점검내용		STA 2.33K 교대 균열(0.3mm/1.5mX6EA)		
				

사진대지

점검위치	상주 상촌생태육교(A)	사진번호	#03
점검내용	STA 2.33K 교대 누수흔적(0.2mX1.5mX6EA)		
			

점검위치	상주 상촌생태육교(A)	사진번호	#04
점검내용	STA 2.33K 교대 누수흔적(0.2mX0.5m)		
			

사진대지

점검위치	상주 상촌생태육교(A)	사진번호	#05
점검내용	STA 2.33K 교대 백태(0.1mX0.5m)		
			

점검위치	상주 상촌생태육교(P)	사진번호	#06
점검내용	STA 2.33K 교각 균열부백태(0.2X1.5mX6EA)		
			

사진대지

점검위치	영천 상촌생태육교(P)	사진번호	#07
점검내용	STA 2.33K 교각 균열부백태(0.2X1.5mX4EA)		
			