

도로교량 하자 목록(5공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주,영천	군위JCT R-A1교(A1)	군위JCT 연결로(영업소↔본선) 교대 재균열(0.3mm/4.0m)	#01
2	상주,영천	군위JCT R-A1교(A1)	군위JCT 연결로(영업소↔본선) 교대 재균열(0.2mm/2.0m)	#02
3	상주,영천	군위JCT R-A1교(A1)	군위JCT 연결로(영업소↔본선) 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)	#03
4	상주,영천	군위JCT R-A1교(A1)	군위JCT 연결로(영업소↔본선) 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#04
5	상주,영천	군위JCT R-A3교(A1)	군위JCT 연결로 교대 파손(0.2mX0.3m)	#01
6	상주,영천	군위JCT R-A3교(A1)	군위JCT 연결로 교대 균열(0.2/0.3m)	#02
7	상주,영천	군위JCT R-A3교(A2)	군위JCT 연결로 교대 백태(0.1mX0.3mX2EA)	#03
8	상주	갈외교(S1)	STA 43.90k 바닥판하면 파손(0.1mX0.2m)	#01
9	상주	갈외교(S2)	STA 43.93k 가로보 들뜸(0.5mX0.2mX2EA)	#02
10	영천	갈외교(S2)	STA 43.93k 가로보 총분리(0.2mX0.2m)	#03
11	영천	갈외교(S2)	STA 43.93k 가로보 들뜸(0.3mX0.3mX3EA)	#04
12	상주	갈외교(A1)	STA 43.90k 교대 균열(0.3mm/0.5mX6EA)	#05
13	상주	갈외교(A1)	STA 43.90k 교대 균열(0.3mm/1.0m)	#06
14	상주	갈외교(A1)	STA 43.90k 교대 채수(1.0mX2.0m)	#07
15	영천	갈외교(A1)	STA 43.90k 교대 균열(0.3mm/1.0m)	#08
16	영천	갈외교(A1)	STA 43.90k 교대 균열(0.2mm/0.5m)	#09
17	영천	갈외교(A1)	STA 43.90k 교대 균열부백태(0.3mX1.0m)	#10
18	상주	갈외교(A2)	STA 43.99k 교대 균열(0.2mm/1.2mX10EA)	#11
19	상주	갈외교(A2)	STA 43.99k 교대 누수흔적(0.5mX3.0m)	#12
20	영천	갈외교(A2)	STA 43.99k 교대 균열(0.3mm/1.5m)	#13
21	영천	갈외교(A2)	STA 43.99k 교대 균열(0.3mm/1.0mX3EA)	#14
21	영천	갈외교(P1)	STA 43.93K 교각 코핑부 망상균열(Cw=0.2mm,8.0mX2.0m)	#15
22	영천	갈외교(P2)	STA 43.96K 교각 코핑부 균열(0.3mm/1.0m)	#16
23	영천	갈외교(P2)	STA 43.96K 교각 코핑부 균열(0.2mm/0.5mX2EA)	#17
24	영천	갈외교(P2)	STA 43.96K 교각 코핑부 망상균열(Cw=0.2mm,1.5mX1.0m)	#18
26	영천	갈외교(P2)	STA 43.96K 교각 코핑부 망상균열(Cw=0.2mm,1.0mX1.0m)	#19
27	상주	효령교(S1)	STA 42.72K 바닥판하면 백태(1.0mX1.0m)	#01
28	영천	효령교(S1)	STA 42.72K 바닥판하면 재료분리(1.0mX0.5m)	#02
29	영천	효령교(S1)	STA 42.75K 가로보 파손(0.4mX0.3m)	#03
30	상주	효령교(A1)	STA 42.72K 교대 균열(0.3mm/2.0m)	#04

도로교량 하자 목록(5공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
31	상주	효령교(A1)	STA 42.72K 교대 균열부백태(0.1mX0.3mX2EA)	#05
32	상주	효령교(A1)	STA 42.72K 교대 균열부백태(0.2mX1.0m)	#06
33	상주	효령교(A1)	STA 42.72K 교대 균열부백태(0.2mX1.5m)	#07
34	상주	효령교(A1)	STA 42.72K 교대 망상균열(Cw=0.2mm, 1.5mX1.5m)	#08
35	영천	효령교(A1)	STA 42.72K 교대 균열(0.2mm/1.5mX10EA)	#09
36	상주	효령교(A2)	STA 42.79K 교대 균열(0.2mm/1.5mX2EA)	#10
37	상주	효령교(A2)	STA 42.79K 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)	#11
38	상주	효령교(A2)	STA 42.79K 교대 균열부백태(0.1mX2.0m)	#12
39	상주	효령교(A2)	STA 42.79K 교대 균열부백태(0.2mX1.5m)	#13
40	상주	효령교(A2)	STA 42.79K 교대 균열부백태(0.2mX2.0m)	#14
41	영천	효령교(A2)	STA 42.79K 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#15
42	영천	효령교(A2)	STA 42.79K 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)	#16
43	영천	효령교(A2)	STA 42.79K 교대 균열부백태(0.1mX0.5m)	#17
44	상주	효령교(P1)	STA 42.75K 교각 코핑부 균열(0.2mm/2.0mX15EA)	#18
45	상주	효령교(P1)	STA 42.75K 교각 코핑부 균열(0.3mm/1.0m)	#19
46	상주	효령교(P1)	STA 42.75K 교각 코핑부 균열(0.2mm/4.0m)	#20
47	영천	효령교(P1)	STA 42.75K 교각 코핑부 균열(0.2mm/2.0m)	#21
48	영천	효령교(P1)	STA 42.75K 교각 코핑부 균열(0.2mm/1.5mX5EA)	#22
49	영천	효령교(P1)	STA 42.75K 교각 코핑부 파손(0.3mX0.3m)	#23

사진대지

점검위치	상주,영천 군위JCT R-A1교(A1)	사진번호	#01
점검내용	군위JCT 연결로(영업소↔본선) 교대 재균열(0.3mm/4.0m)		



점검위치	상주,영천 위JCT R-A1교(A1)	사진번호	#02
점검내용	군위JCT 연결로(영업소↔본선) 교대 재균열(0.2mm/2.0m)		



사진대지

점검위치	상주,영천 위JCT R-A1교(A	사진번호	#03
점검내용	군위JCT 연결로(영업소↔본선) 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)		
			

점검위치	상주,영천 위JCT R-A1교(A	사진번호	#04
점검내용	군위JCT 연결로(영업소↔본선) 교대 균열(0.2mm/1.5m)		
			

사진대지

점검위치	상주,영천 위JCT R-A3교(A	사진번호	#01
점검내용	군위JCT 연결로 교대 파손(0.2mX0.3m)		
			

점검위치	상주,영천 위JCT R-A3교(A	사진번호	#02
점검내용	군위JCT 연결로 교대 균열(0.2/0.3m)		
			

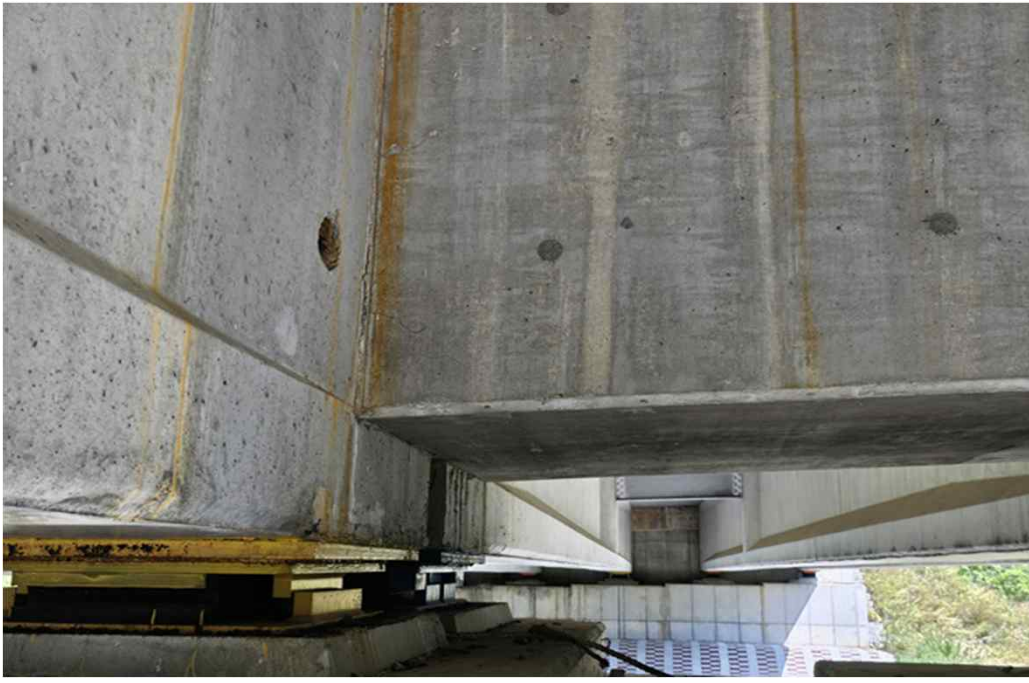
사진대지

점검위치	상주,영천 위JCT R-A3교(A	사진번호	#03
점검내용	군위JCT 연결로 교대 백태(0.1mX0.3mX2EA)		
			

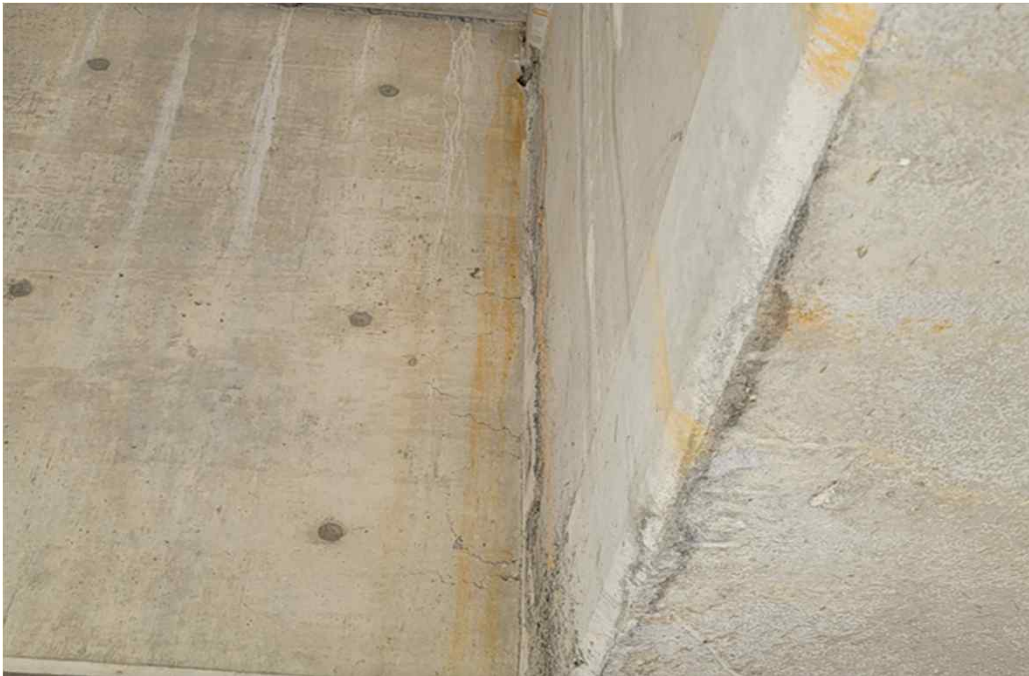
점검위치	상주 갈매교(S1)	사진번호	#01
점검내용	STA 43.90k 바닥판하면 파손(0.1mX0.2m)		
			

사진대지

점검위치	상주	갈매교(S2)	사진번호	#02
점검내용		STA 43.93k 가로보 들뜸(0.5mX0.2mX2EA)		
				

점검위치	영천	갈매교(S2)	사진번호	#03
점검내용		STA 43.93k 가로보 층분리(0.2mX0.2m)		
				

사진대지

점검위치	영천	갈매교(S2)	사진번호	#04
점검내용		STA 43.93k 가로보 들뜸(0.3mX0.3mX3EA)		
				

점검위치	상주	갈매교(A1)	사진번호	#05
점검내용		STA 43.90k 교대 균열(0.3mm/0.5mX6EA)		
				

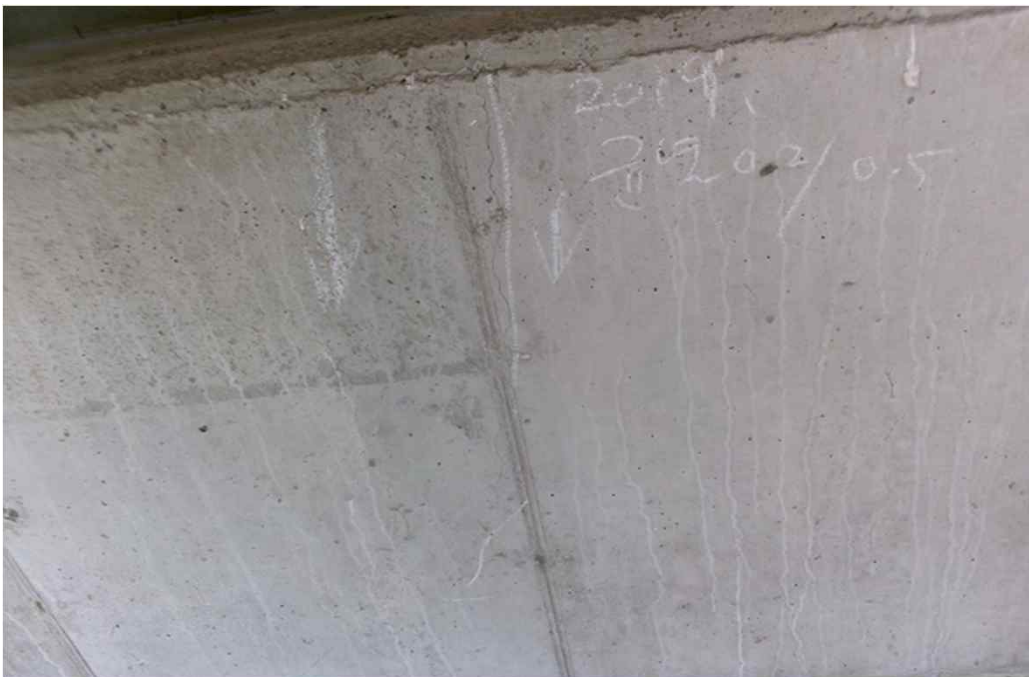
사진대지

점검위치	상주	갈뚝교(A1)	사진번호	#06
점검내용		STA 43.90k 교대 균열(0.3mm/1.0m)		
				

점검위치	상주	갈뚝교(A1)	사진번호	#07
점검내용		STA 43.90k 교대 체수(1.0mX2.0m)		
				

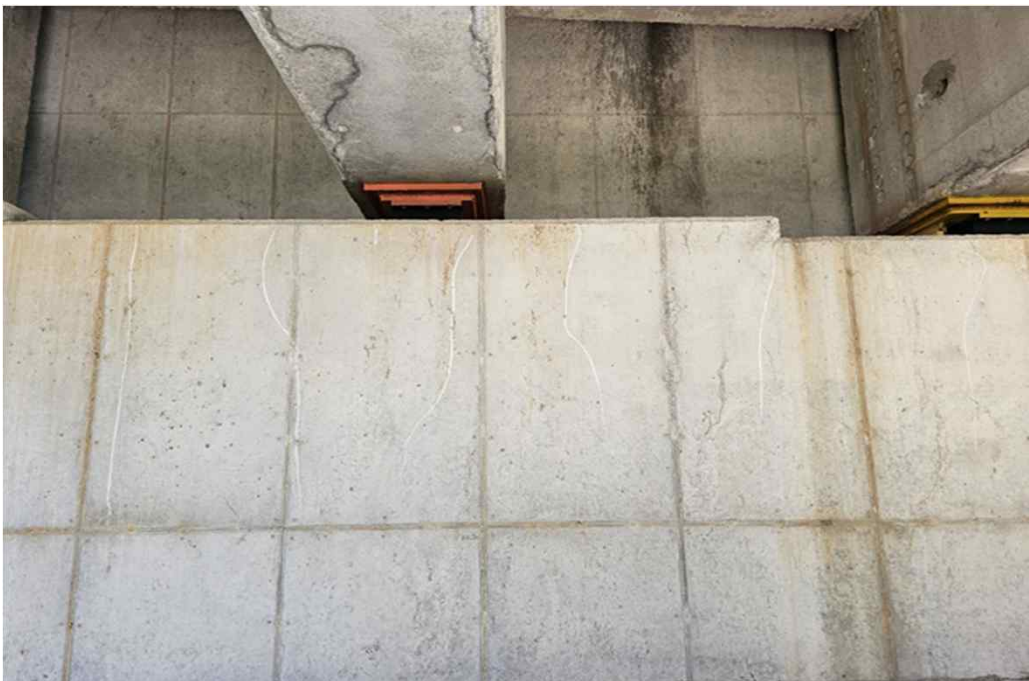
사진대지

점검위치	영천	갈매교(A1)	사진번호	#08
점검내용		STA 43.90k 교대 균열(0.3mm/1.0m)		
				

점검위치	영천	갈매교(A1)	사진번호	#09
점검내용		STA 43.90k 교대 균열(0.2mm/0.5m)		
				

사진대지

점검위치	영천	갈매교(A1)	사진번호	#10
점검내용		STA 43.90k 교대 균열부백태(0.3mX1.0m)		
				

점검위치	상주	갈매교(A2)	사진번호	#11
점검내용		STA 43.99k 교대 균열(0.2mm/1.2mX10EA)		
				

사진대지

점검위치	상주	갈뚝교(A2)	사진번호	#12
점검내용		STA 43.99k 교대 누수흔적(0.5mX3.0m)		
				

점검위치	영천	갈뚝교(A2)	사진번호	#13
점검내용		STA 43.99k 교대 균열(0.3mm/1.5m)		
				

사진대지

점검위치	영천	갈뫼교(A2)	사진번호	#14
점검내용		STA 43.99k 교대 균열(0.3mm/1.0mX3EA)		
				

점검위치	영천	갈뫼교(P1)	사진번호	#15
점검내용		STA 43.93K 교각 코핑부 망상균열(Cw=0.2mm,8.0mX2.0m)		
				

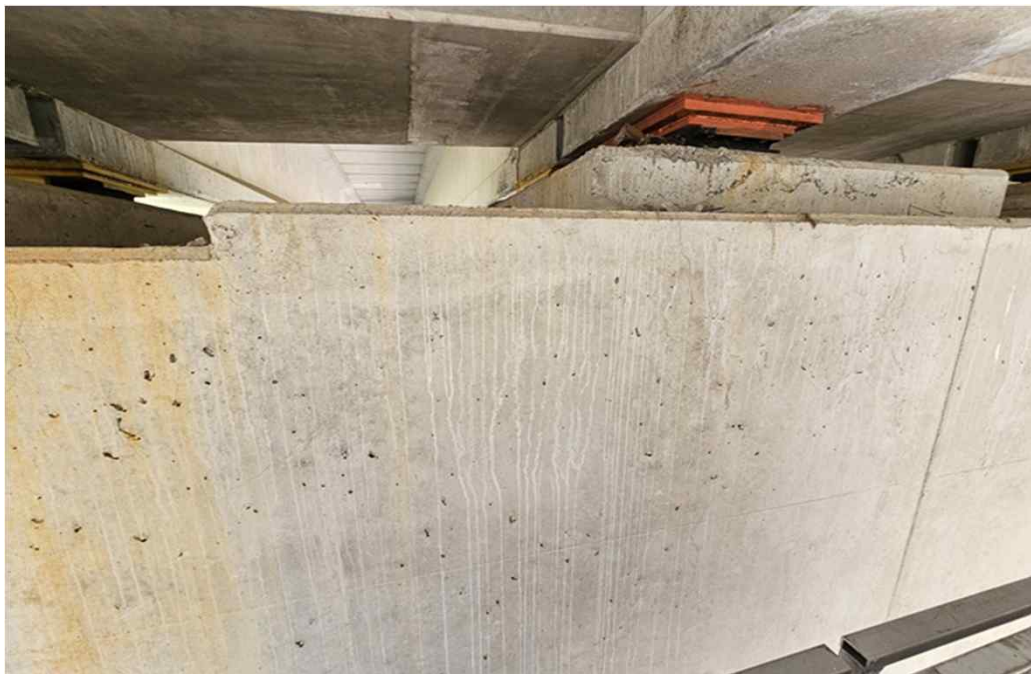
사진대지

점검위치	영천	갈매교(P2)	사진번호	#16
점검내용		STA 43.96K 교각 코핑부 균열(0.3mm/1.0m)		
				

점검위치	영천	갈매교(P2)	사진번호	#17
점검내용		STA 43.96K 교각 코핑부 균열(0.2mm/0.5mX2EA)		
				

사진대지

점검위치	영천	갈뚝교(P2)	사진번호	#18
점검내용		STA 43.96K 교각 코핑부 망상균열(Cw=0.2mm,1.5mX1.0m)		
				

점검위치	영천	갈뚝교(P2)	사진번호	#19
점검내용		STA 43.96K 교각 코핑부 망상균열(Cw=0.2mm,1.0mX1.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주	효령교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA 42.72K 바닥판하면 백태(1.0mX1.0m)		
				

점검위치	영천	효령교(S1)	사진번호	#02
점검내용		STA 42.72K 바닥판하면 재료분리(1.0mX0.5m)		
				

사진대지

점검위치	영천	효령교(S1)	사진번호	#03
점검내용		STA 42.75K 가로보 파손(0.4mX0.3m)		
				

점검위치	상주	효령교(A1)	사진번호	#04
점검내용		STA 42.72K 교대 균열(0.3mm/2.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주	효령교(A1)	사진번호	#05
점검내용	STA 42.72K 교대 균열부백태(0.1mX0.3mX2EA)			



점검위치	상주	효령교(A1)	사진번호	#06
점검내용	STA 42.72K 교대 균열부백태(0.2mX1.0m)			



사진대지

점검위치	상주	효령교(A1)	사진번호	#07
점검내용		STA 42.72K 교대 균열부백태(0.2mX1.5m)		
				

점검위치	상주	효령교(A1)	사진번호	#08
점검내용		STA 42.72K 교대 망상균열(Cw=0.2mm,1.5mX1.5m)		
				

사진대지

점검위치	영천	효령교(A1)	사진번호	#09
점검내용		STA 42.72K 교대 균열(0.2mm/1.5mX10EA)		
				

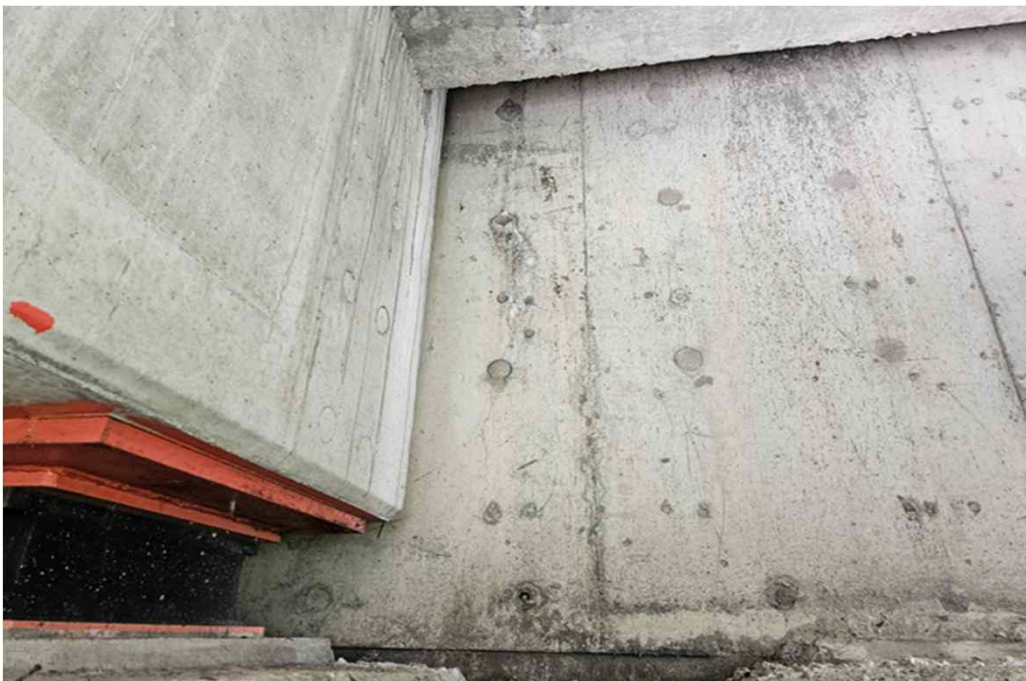
점검위치	상주	효령교(A2)	사진번호	#10
점검내용		STA 42.79K 교대 균열(0.2mm/1.5mX2EA)		
				

사진대지

점검위치	상주	효령교(A2)	사진번호	#11
점검내용	STA 42.79K 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)			



점검위치	상주	효령교(A2)	사진번호	#12
점검내용	STA 42.79K 교대 균열부백태(0.1mX2.0m)			



사진대지

점검위치	상주	효령교(A2)	사진번호	#13
점검내용		STA 42.79K 교대 균열부백태(0.2mX1.5m)		
				

점검위치	상주	효령교(A2)	사진번호	#14
점검내용		STA 42.79K 교대 균열부백태(0.2mX2.0m)		
				

사진대지

점검위치	영천	효령교(A2)	사진번호	#15
점검내용		STA 42.79K 교대 균열(0.2mm/1.5m)		
				

점검위치	영천	효령교(A2)	사진번호	#16
점검내용		STA 42.79K 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)		
				

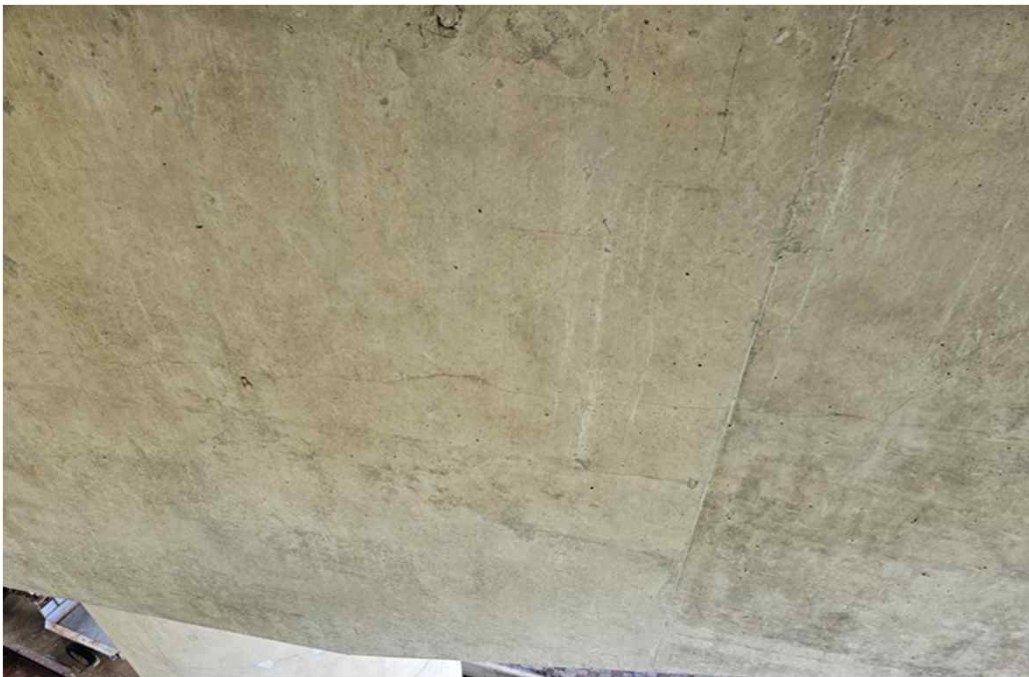
사진대지

점검위치	영천	효령교(A2)	사진번호	#17
점검내용		STA 42.79K 교대 균열부백태(0.1mX0.5m)		
				

점검위치	상주	효령교(P1)	사진번호	#18
점검내용		STA 42.75K 교각 코핑부 균열(0.2mm/2.0mX15EA)		
				

사진대지

점검위치	상주	효령교(P1)	사진번호	#19
점검내용		STA 42.75K 교각 코핑부 균열(0.3mm/1.0m)		
				

점검위치	상주	효령교(P1)	사진번호	#20
점검내용		STA 42.75K 교각 코핑부 균열(0.2mm/4.0m)		
				

사진대지

점검위치	영천	효령교(P1)	사진번호	#21
점검내용		STA 42.75K 교각 코핑부 균열(0.2mm/2.0m)		
				

점검위치	영천	효령교(P1)	사진번호	#22
점검내용		STA 42.75K 교각 코핑부 균열(0.2mm/1.5mX5EA)		
				

사진대지

점검위치	영천	효령교(P1)	사진번호	#23
점검내용		STA 42.75K 교각 코핑부 파손(0.3mX0.3m)		
				