

도로교량 하자 목록(6공구)

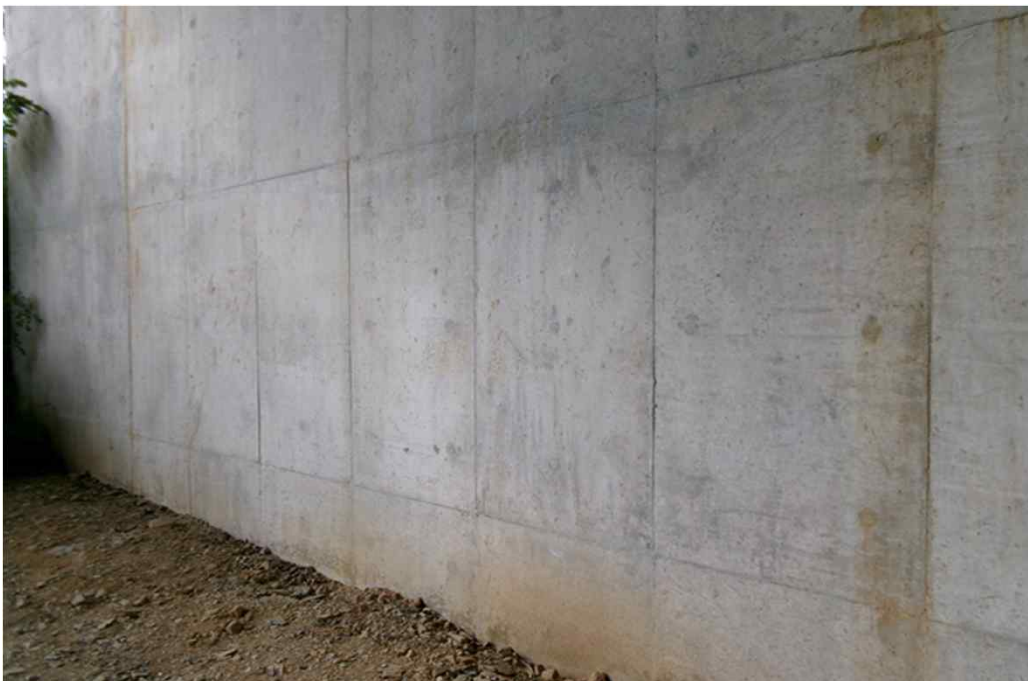
No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	마시교(A1)	STA 48.08K 교대 균열(0.2mm/1.0mX5EA)	#01
2	영천	마시교(A1)	STA 48.08K 교대 균열(0.2mm/3.0mX2EA)	#02
3	상주	마시교(A1)	STA 48.08K 교대 파손(0.1mX0.5m)	#03
4	상주	마시교(A2)	STA 48.10K 교대 균열(0.2mm/3.0m)	#04
5	상주	마시교(A2)	STA 48.10K 교대 균열(0.2mm/4.0)	#05
6	영천	화계교(S1)	STA 49.11K 바닥판하면 들뜸(0.1mX2.5m)	#01
7	상주	화계교(S1)	STA 49.11K 바닥판하면 들뜸(0.2mX5.0m)	#02
8	상주	화계교(S1)	STA 49.11K 거더 백태(0.1mX0.2mX2EA)	#03
9	상주	화계교(A1)	STA 49.11K 교대 균열(0.2mm/2.5m)	#04
10	영천	화계교(A1)	STA 49.11K 교대 백태(0.2mX0.5m)	#05
11	영천	화계교(A1)	STA 49.11K 교대 균열(0.2mm/2.0m)	#06
12	영천	화계교(A1)	STA 49.11K 교대 균열(0.2mm/2.5m)	#07
13	영천	화계교(A1)	STA 49.11K 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#08
14	영천	화계교(A1)	STA 49.11K 교대 균열(0.2mm/5.0m)	#09
15	영천	화계교(A1)	STA 49.11K 교대 균열부백태(0.1mX0.5m)	#10
16	영천	화계교(A1)	STA 49.11K 교대 백태(0.2mX0.5m)	#11
17	영천	화계교(A1)	STA 49.11K 교대 백태(1.5mX2.0m)	#12
18	영천	화계교(A1)	STA 49.11K 교대 백태(1.0mX0.5m)	#13
19	영천	화계교(A1)	STA 49.11K 교대 백태(1.5mX0.5m)	#14
20	양방향	화계교(A2)	STA 49.16K 교대 폐콘크리트퇴적(28.0mX1.0m)	#15
21	상주	화계교(A2)	STA 49.16K 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#16
22	상주	화계교(A2)	STA 49.16K 교대 균열(0.3mm/2.0m)	#17
23	영천	화계교(A2)	STA 49.16K 교대 누수흔적(0.5mX8.0m)	#18
24	영천	화계교(A2)	STA 49.16K 교대 균열(0.2mm/1.0m)	#19
25	영천	화계교(A2)	STA 49.16K 교대 균열(0.2mm/3.0m)	#20
26	영천	화계교(A2)	STA 49.16K 교대 균열(0.2mm/4.0m)	#21
27	영천	화계교(A2)	STA 49.16K 교대 누수흔적(0.5mX8.0m)	#22
28	상주	신화교(S1)	STA.50.87K 바닥판하면 종조인트누수 1EA	#01
29	상주	창평교(S1)	STA.51.48K 바닥판하면 파손(0.3mX0.4m)	#01
30	영천	창평교(S1)	STA.51.48K 바닥판하면 파손(0.5mX1.0m)	#02
31	상주	동군위IC교(A1)	STA 52.30k 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#01

도로교량 하자 목록(6공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
32	상주	동군위IC교(A1)	STA 52.30k 교대 균열부백태(0.2mX1.5m)	#02
33	상주	동군위IC교(A1)	STA 52.30k 교대 망상균열(Cw=0.2mm,2.5mX1.0m)	#03
34	영천	동군위IC교(A1)	STA 52.30k 교대 백태(0.5mX0.5m)	#04
35	상주	동군위IC교(A2)	STA 52.33k 교대 균열(0.2mm/1.5mX2EA)	#05
36	상주	동군위IC교(A2)	STA 52.33k 교대 망상균열(Cw=0.2mm,8.0mX1.5m)	#06

사진대지

점검위치	상주	마시교(A1)	사진번호	#01
점검내용		STA 48.08K 교대 균열(0.2mm/1.0mX5EA)		
				

점검위치	영천	마시교(A1)	사진번호	#02
점검내용		STA 48.08K 교대 균열(0.2mm/3.0mX2EA)		
				

사진대지

점검위치	상주	마시교(A1)	사진번호	#03
점검내용		STA 48.08K 교대 파손(0.1mX0.5m)		
				

점검위치	상주	마시교(A2)	사진번호	#04
점검내용		STA 48.10K 교대 균열(0.2mm/3.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주	마시교(A2)	사진번호	#05
점검내용		STA 48.10K 교대 균열(0.2mm/4.0)		
				

점검위치	영천	화계교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA 49.11K 바닥판하면 들뜸(0.1mX2.5m)		
				

사진대지

점검위치	상주	화계교(S1)	사진번호	#02
점검내용		STA 49.11K 바닥판하면 들뜸(0.2mX5.0m)		
				

점검위치	상주	화계교(S1)	사진번호	#03
점검내용		STA 49.11K 거더 백태(0.1mX0.2mX2EA)		
				

사진대지

점검위치	상주	화계교(A1)	사진번호	#04
점검내용		STA 49.11K 교대 균열(0.2mm/2.5m)		
				

점검위치	영천	화계교(A1)	사진번호	#05
점검내용		STA 49.11K 교대 백태(0.2mX0.5m)		
				

사진대지

점검위치	영천	화계교(A1)	사진번호	#06
점검내용		STA 49.11K 교대 균열(0.2mm/2,0m)		
				

점검위치	영천	화계교(A1)	사진번호	#07
점검내용		STA 49.11K 교대 균열(0.2mm/2.5m)		
				

사진대지

점검위치	영천	화계교(A1)	사진번호	#08
점검내용		STA 49.11K 교대 균열(0.2mm/1.5m)		
				

점검위치	영천	화계교(A1)	사진번호	#09
점검내용		STA 49.11K 교대 균열(0.2mm/5.0m)		
				

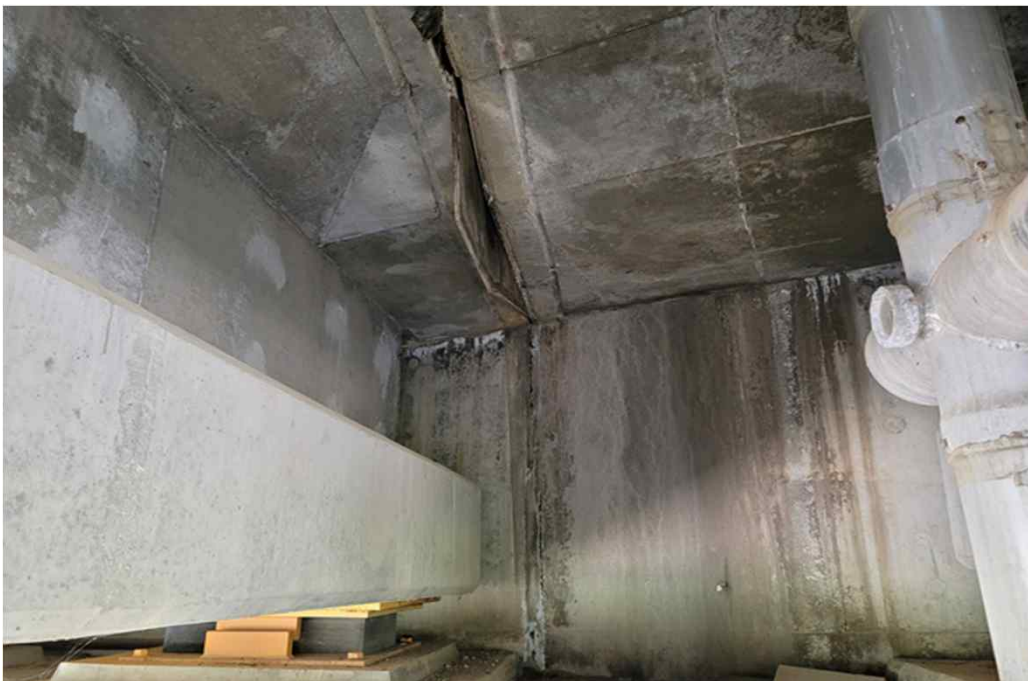
사진대지

점검위치	영천	화계교(A1)	사진번호	#10
점검내용		STA 49.11K 교대 균열부백태(0.1mX0.5m)		
				

점검위치	영천	화계교(A1)	사진번호	#11
점검내용		STA 49.11K 교대 백태(0.2mX0.5m)		
				

사진대지

점검위치	영천	화계교(A1)	사진번호	#12
점검내용		STA 49.11K 교대 백태(1.5mX2.0m)		
				

점검위치	영천	화계교(A1)	사진번호	#13
점검내용		STA 49.11K 교대 백태(1.0mX0.5m)		
				

사진대지

점검위치	영천	화계교(A1)	사진번호	#14
점검내용		STA 49.11K 교대 백태(1.5mX0.5m)		
				

점검위치	양방향	화계교(A2)	사진번호	#15
점검내용		STA 49.16K 교대 폐콘크리트퇴적(28.0mX1.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주	화계교(A2)	사진번호	#16
점검내용		STA 49.16K 교대 균열(0.2mm/1.5m)		
				

점검위치	상주	화계교(A2)	사진번호	#17
점검내용		STA 49.16K 교대 균열(0.3mm/2.0m)		
				

사진대지

점검위치	영천	화계교(A2)	사진번호	#18
점검내용	STA 49.16K 교대 누수흔적(0.5mX8.0m)			



점검위치	영천	화계교(A2)	사진번호	#19
점검내용	STA 49.16K 교대 균열(0.2mm/1.0m)			



사진대지

점검위치	영천	화계교(A2)	사진번호	#20
점검내용		STA 49.16K 교대 균열(0.2mm/3.0m)		
				

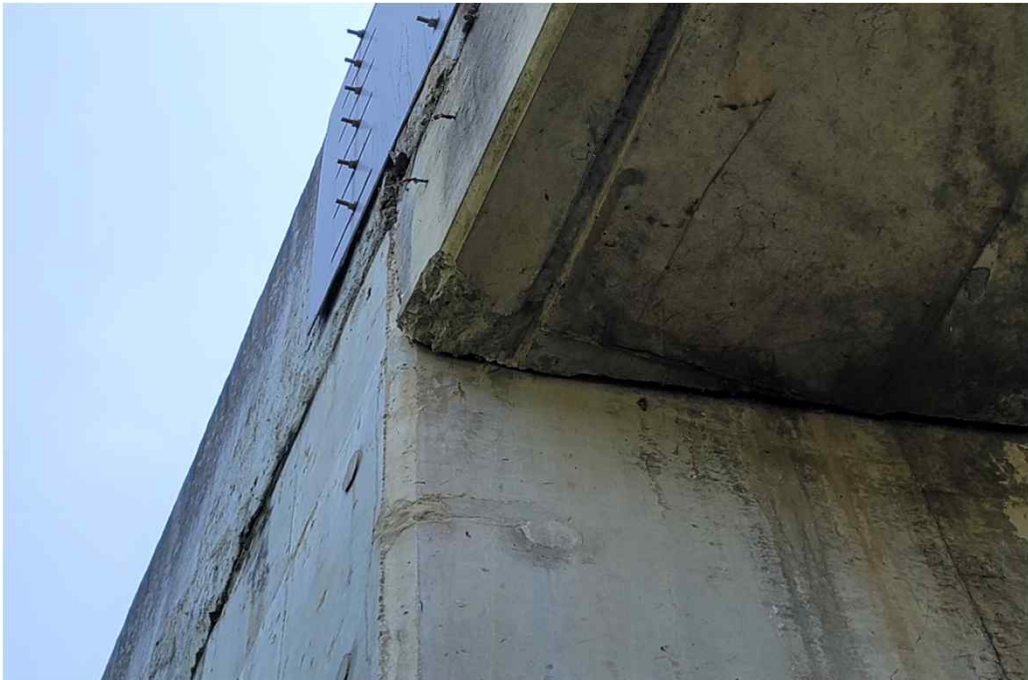
점검위치	영천	화계교(A2)	사진번호	#21
점검내용		STA 49.16K 교대 균열(0.2mm/4.0m)		
				

사진대지

점검위치	영천	화계교(A2)	사진번호	#22
점검내용		STA 49.16K 교대 누수흔적(0.5mX8.0m)		
				

점검위치	상주	신화교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA.50.87K 바닥판하면 종조인트누수 1EA		
				

사진대지

점검위치	상주	창평교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA.51.48K 바닥판하면 파손(0.3mX0.4m)		
				

점검위치	영천	창평교(S1)	사진번호	#02
점검내용		STA.51.48K 바닥판하면 파손(0.5mX1.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주 동군위IC교(A1)	사진번호	#01
점검내용	STA 52.30k 교대 균열(0.2mm/1.5m)		
			

점검위치	상주 동군위IC교(A1)	사진번호	#02
점검내용	STA 52.30k 교대 균열부백태(0.2mX1.5m)		
			

사진대지

점검위치	상주 동군위IC교(A1)	사진번호	#03
점검내용	STA 52.30k 교대 망상균열(Cw=0.2mm,2.5mX1.0m)		



점검위치	영천 동군위IC교(A1)	사진번호	#04
점검내용	STA 52.30k 교대 백태(0.5mX0.5m)		



사진대지

점검위치	상주 동군위IC교(A2)	사진번호	#05
점검내용	STA 52.33k 교대 균열(0.2mm/1.5mX2EA)		
			

점검위치	상주 동군위IC교(A2)	사진번호	#06
점검내용	STA 52.33k 교대 망상균열(Cw=0.2mm,8.0mX1.5m)		
			