

도로교량 하자 목록(9공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	양방향	애병교(A2)	STA 78.35k 바닥판하면 파손(0.2mX0.2mX2EA)	#01
2	양방향	애병교(A2)	STA 78.35k 바닥판하면 백태(0.2mX0.7m)	#02
3	양방향	애병교(A2)	STA 78.35k 교대 파손(0.1mX0.2m)	#03
4	양방향	애병교(A2)	STA 78.35k 교대 파손(0.2mX0.2m)	#04
5	-	동영천IC교(A1)	동영천IC연결로 교대 보수부 파손(1.0mX0.3m)	#01
6	-	동영천IC교(A1)	동영천IC연결로 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#02
7	-	동영천IC교(A1)	동영천IC연결로 교대 백태(0.1mX0.5m)	#03
8	-	동영천IC교(A2)	동영천IC연결로 교대 누수흔적(1.0mX2.0m)	#04
9	-	동영천IC교(A2)	동영천IC연결로 교대 마감재박리(10.0mX1.5m)	#05
10	-	동영천IC교(S1)	동영천IC연결로 바닥판측면 백태(0.2mX2.0m)	#06
11	-	동영천IC교(S1)	동영천IC연결로 바닥판하면 균열(0.2mm/5.0mX5EA)	#07
12	-	동영천IC교(S1)	동영천IC연결로 바닥판하면 재료분리(1.0mX1.0m)	#08
13	-	동영천IC교(S1)	동영천IC연결로 바닥판하면 층분리(2.0mX0.4m)	#09
14	상주	언하1교(A1)	STA 84.01k 교대 균열(0.2mm/0.5mX10EA)	#01
15	상주	언하1교(A1)	STA 84.01k 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)	#02
16	상주	언하1교(A1)	STA 84.01k 교대 누수흔적(3.0mX7.0m)	#03
17	상주	언하1교(A1)	STA 84.01k 교대 망상균열(2.0mX3.0m)	#04
18	상주	언하1교(A2)	STA 84.05k 교대 균열(0.2mm/0.5m)	#05
19	상주	언하1교(A2)	STA 84.05k 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#06
20	상주	언하1교(A2)	STA 84.05k 교대 균열(0.3mm/2.0mX3EA)	#07
21	상주	언하1교(A2)	STA 84.05k 교대 균열(0.3mm/4.0m)	#08
22	상주	언하1교(A2)	STA 84.05k 교대 누수흔적(1.0mX5.0m)	#09
23	영천	언하1교(A1)	STA 84.01k 교대 균열(0.2mm/2.0mX3EA)	#10
24	영천	언하1교(A1)	STA 84.01k 교대 누수흔적(1.0mX5.0mX3EA)	#11
25	영천	언하1교(A1)	STA 84.01k 교대 백태(0.1mX0.1mX2EA)	#12
26	영천	언하1교(A1)	STA 84.01k 교대 백태(0.2mX0.1mX4EA)	#13
27	영천	언하1교(A1)	STA 84.01k 교대 백태(0.2mX1.0mX5EA)	#14
28	영천	언하1교(A2)	STA 84.05k 교대 균열(0.2mm/3.0m)	#15
29	영천	언하1교(A2)	STA 84.05k 교대 균열(0.3mm/2.0mX2EA)	#16
30	영천	언하1교(A2)	STA 84.05k 교대 균열(0.3mm/4.0mX2EA)	#17
31	영천	언하1교(A2)	STA 84.05k 교대 백태(0.1mX0.1mX2EA)	#18
32	-	암기육교(S1)	STA 76.78k 거터 망상균열(3.0mX2.0m)	#01
33	-	암기육교(A2)	STA 76.78k 교대 균열(0.2mm/1.0mX3EA)	#02
34	-	암기육교(A2)	STA 76.78k 교대 망상균열(4.0mX3.0m)	#03

도로교량 하자 목록(9공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
35	-	도림1육교(A1)	STA 79.89k 교대 망상균열(4.5mX5.0m)	#01
36	-	도림1육교(A2)	STA 79.89k 교대 망상균열(1.0mX5.0mX2EA)	#02
37	-	도림2육교(S1)	STA 80.64k 거더 망상균열(3.0mX2.0m)	#01
38	-	도림2육교(A1)	STA 80.64k 교대 날개벽 망상균열(4.0mX4.0mX2EA)	#02
39	-	도림2육교(A1)	STA 80.64k 교대 망상균열(4.5mX2.5m)	#03
40	-	도림2육교(A2)	STA 80.64k 교대 균열부백태(0.1mX0.3m)	#04
41	-	도림2육교(A2)	STA 80.64k 교대 망상균열(1.5mX1.5m)	#05
42	-	도림2육교(A2)	STA 80.64k 교대 망상균열(5.0mX4.0m)	#06
43	-	도림2육교(A2)	STA 80.64k 교대 망상균열(4.5mX2.5m)	#07
44	상주	언하2교(A1)	STA 84.17k 교대 누수흔적(1.0mX5.5mX5EA)	#01
45	상주	언하2교(A2)	STA 84.17k 교대 들뜸(0.1mX2.0m)	#02
46	영천	언하2교(A1)	STA 84.20k 교대 누수흔적(1.0mX5.5mX3EA)	#03
47	영천	언하2교(A1)	STA 84.20k 교대 들뜸(0.1mX2.0mX2EA)	#04
48	영천	언하2교(A2)	STA 84.20k 교대 백태(0.5mX0.5m)	#05

사진대지

점검위치	양방향	애병교(A2)	사진번호	#01
점검내용		STA 78.35k 바닥판하면 파손(0.2mX0.2mX2EA)		
				

점검위치	양방향	애병교(A2)	사진번호	#02
점검내용		STA 78.35k 바닥판하면 백태(0.2mX0.7m)		
				

사진대지

점검위치	양방향	애병교(A2)	사진번호	#03
점검내용		STA 78.35k 교대 파손(0.1mX0.2m)		
				
점검위치	양방향	애병교(A2)	사진번호	#04
점검내용		STA 78.35k 교대 파손(0.2mX0.2m)		
				

사진대지

점검위치	-	동영천IC교(A1)	사진번호	#01
점검내용		동영천IC연결로 교대 보수부 파손(1.0mX0.3m)		
				

점검위치	-	동영천IC교(A1)	사진번호	#02
점검내용		동영천IC연결로 교대 균열(0.2mm/1.5m)		
				

사진대지

점검위치	-	동영천IC교(A1)	사진번호	#03
점검내용		동영천IC연결로 교대 백태(0.1mX0.5m)		
				

점검위치	-	동영천IC교(A2)	사진번호	#04
점검내용		동영천IC연결로 교대 누수흔적(1.0mX2.0m)		
				

사진대지

점검위치	-	동영천IC교(A2)	사진번호	#05
점검내용	동영천IC연결로 교대 마감재박리(10.0mX1.5m)			




점검위치	-	동영천IC교(S1)	사진번호	#06
점검내용	동영천IC연결로 바닥판측면 백태(0.2mX2.0m)			



사진대지

점검위치	-	동영천IC교(S1)	사진번호	#07
점검내용		동영천IC연결로 바닥판하면 균열(0.2mm/5.0mX5EA)		
				

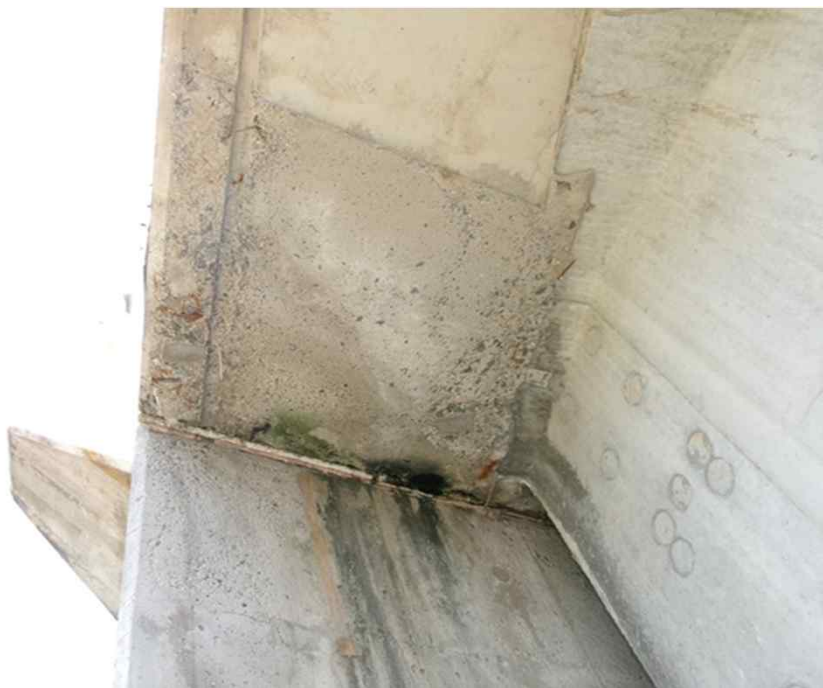점검위치	-	동영천IC교(S1)	사진번호	#08
점검내용		동영천IC연결로 바닥판하면 재료분리(1.0mX1.0m)		
				

사진대지

점검위치	-	동영천IC교(S1)	사진번호	#09
점검내용		동영천IC연결로 바닥판하면 층분리(2.0mX0.4m)		
				

점검위치	상주	언하1교(A1)	사진번호	#01
점검내용		STA 84.01k 교대 균열(0.2mm/0.5mX10EA)		
				

사진대지

점검위치	상주	언하1교(A1)	사진번호	#02
점검내용		STA 84.01k 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)		
				

점검위치	상주	언하1교(A1)	사진번호	#03
점검내용		STA 84.01k 교대 누수흔적(3.0mX7.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주	언하1교(A1)	사진번호	#04
점검내용		STA 84.01k 교대 망상균열(2.0mX3.0m)		
				

점검위치	상주	언하1교(A2)	사진번호	#05
점검내용		STA 84.05k 교대 균열(0.2mm/0.5m)		
				

사진대지

점검위치	상주	연하1교(A2)	사진번호	#06
점검내용		STA 84.05k 교대 균열(0.2mm/1.5m)		
				

점검위치	상주	연하1교(A2)	사진번호	#07
점검내용		STA 84.05k 교대 균열(0.3mm/2.0mX3EA)		
				


사진대지

점검위치	상주	연하1교(A2)	사진번호	#08
점검내용		STA 84.05k 교대 균열(0.3mm/4.0m)		
				

점검위치	상주	연하1교(A2)	사진번호	#09
점검내용		STA 84.05k 교대 누수흔적(1.0mX5.0m)		
				

사진대지

점검위치	영천	언하1교(A1)	사진번호	#10
점검내용		STA 84.01k 교대 균열(0.2mm/2.0mX3EA)		
				

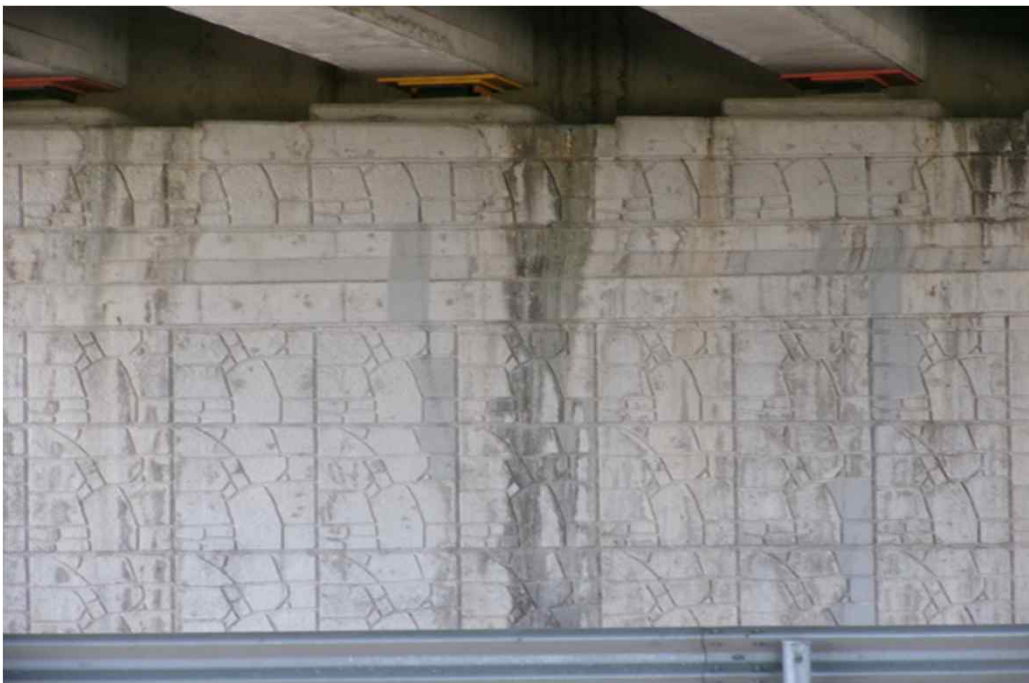
점검위치	영천	언하1교(A1)	사진번호	#11
점검내용		STA 84.01k 교대 누수흔적(1.0mX5.0mX3EA)		
				

사진대지

점검위치	영천	언하1교(A1)	사진번호	#12
점검내용	STA 84.01k 교대 백태(0.1mX0.1mX2EA)			



점검위치	영천	언하1교(A1)	사진번호	#13
점검내용	STA 84.01k 교대 백태(0.2mX0.1mX4EA)			

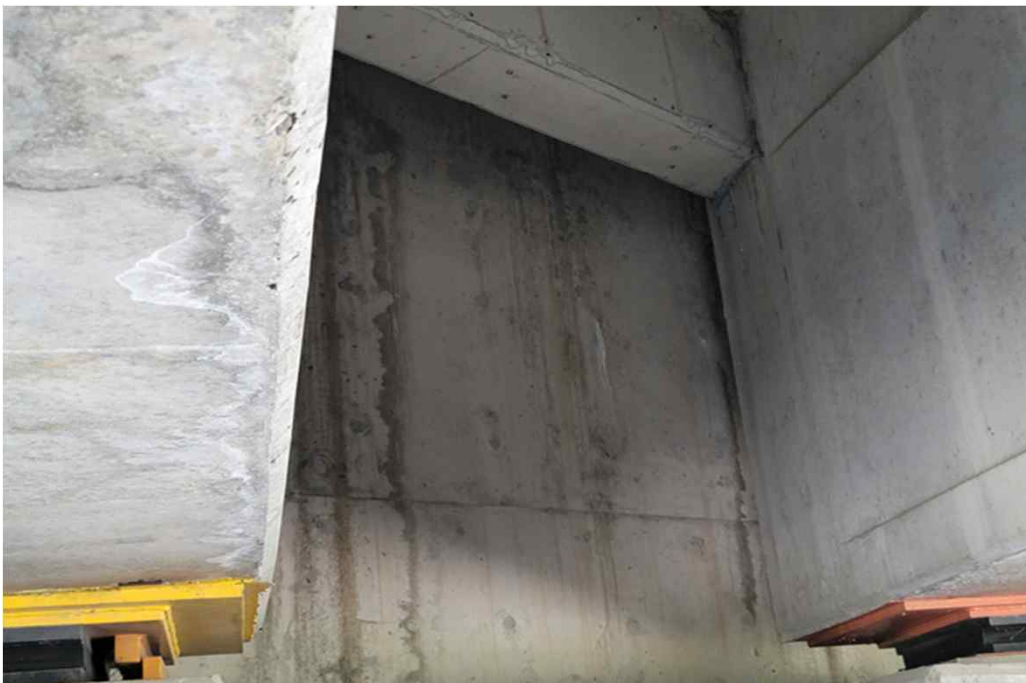

사진대지

점검위치	영천	언하1교(A1)	사진번호	#14
점검내용		STA 84.01k 교대 백태(0.2mX1.0mX5EA)		
				

점검위치	영천	언하1교(A2)	사진번호	#15
점검내용		STA 84.05k 교대 균열(0.2mm/3.0m)		
				

사진대지

점검위치	영천	언하1교(A2)	사진번호	#16
점검내용		STA 84.05k 교대 균열(0.3mm/2.0mX2EA)		
				

점검위치	영천	언하1교(A2)	사진번호	#17
점검내용		STA 84.05k 교대 균열(0.3mm/4.0mX2EA)		
				

사진대지

점검위치	영천	언하1교(A2)	사진번호	#18
점검내용		STA 84.05k 교대 백태(0.1mX0.1mX2EA)		
				

점검위치	-	암기육교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA 76.78k 거더 망상균열(3.0mX2.0m)		
				

사진대지

점검위치	-	암기육교(A2)	사진번호	#02
점검내용		STA 76.78k 교대 균열(0.2mm/1.0mX3EA)		
				

점검위치	-	암기육교(A2)	사진번호	#03
점검내용		STA 76.78k 교대 망상균열(4.0mX3.0m)		
				

사진대지

점검위치	-	도림1육교(A1)	사진번호	#01
점검내용		STA 79.89k 교대 망상균열(4.5mX5.0m)		
				

점검위치	-	도림1육교(A2)	사진번호	#02
점검내용		STA 79.89k 교대 망상균열(1.0mX5.0mX2EA)		
				

사진대지

점검위치	-	도림2육교(S1)	사진번호	#01
점검내용	STA 80.64k 거더 망상균열(3.0mX2.0m)			



점검위치	-	도림2육교(A1)	사진번호	#02
점검내용	STA 80.64k 교대 날개벽 망상균열(4.0mX4.0mX2EA)			



사진대지

점검위치	-	도림2육교(A1)	사진번호	#03
점검내용		STA 80.64k 교대 망상균열(4.5mX2.5m)		
				


점검위치	-	도림2육교(A2)	사진번호	#04
점검내용		STA 80.64k 교대 균열부백태(0.1mX0.3m)		
				

사진대지

점검위치	-	도림2육교(A2)	사진번호	#05
점검내용	STA 80.64k 교대 망상균열(1.5mX1.5m)			



점검위치	-	도림2육교(A2)	사진번호	#06
점검내용	STA 80.64k 교대 망상균열(5.0mX4.0m)			

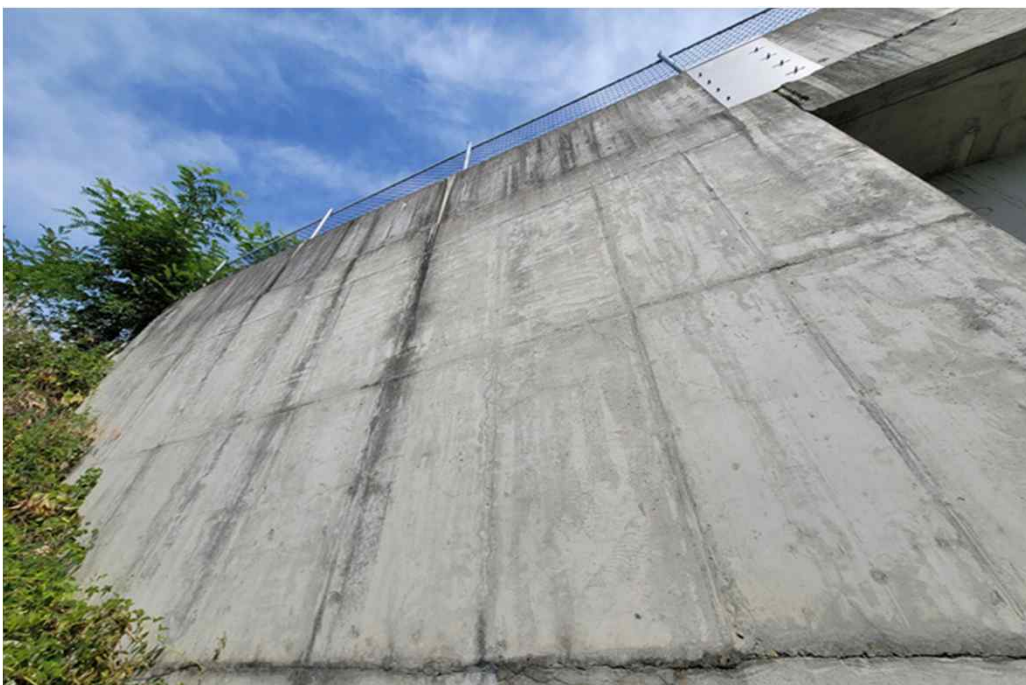

사진대지

점검위치	-	도림2육교(A2)	사진번호	#07
점검내용		STA 80.64k 교대 망상균열(4.5mX2.5m)		
				

점검위치	상주	언하2교(A1)	사진번호	#01
점검내용		STA 84.17k 교대 누수흔적(1.0mX5.5mX5EA)		
				

사진대지

점검위치	상주	언하2교(A2)	사진번호	#02
점검내용		STA 84.17k 교대 들뜸(0.1mX2.0m)		
				

점검위치	영천	언하2교(A1)	사진번호	#03
점검내용		STA 84.20k 교대 누수흔적(1.0mX5.5mX3EA)		
				

사진대지

점검위치	영천	언하2교(A1)	사진번호	#04
점검내용		STA 84.20k 교대 들뜸(0.1mX2.0mX2EA)		
				

점검위치	영천	언하2교(A2)	사진번호	#05
점검내용		STA 84.20k 교대 백태(0.5mX0.5m)		
