

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2025년 상반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도


패널식 옹벽 05

2025.04

(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	옹벽	판넬 파손		0.5	1.0	0.50	m ²	1	
2	19하	옹벽	판넬 파손		0.2	5.0	1.00	m ²	1	
3	19하	옹벽	판넬 파손		0.3	0.5	0.15	m ²	1	
4	19하	옹벽	판넬 파손		0.2	0.5	0.10	m ²	1	
5	19하	옹벽	판넬 파손		0.2	1.0	0.20	m ²	1	
6	19하	옹벽	앵커캡 파손				1.00	EA	1	
7	20하	옹벽	판넬 파손		0.3	0.3	0.09	m ²	1	
8	21상	옹벽	앵커캡 파손				1.00	EA	1	
9	21상	옹벽	앵커캡 파손				1.00	EA	1	
10	21하	옹벽	판넬 파손		1.0	0.3	0.30	m ²	1	
11	25상	옹벽	앵커캡 파손				1.00	EA	1	
12	25상	옹벽	앵커캡 파손				1.00	EA	1	
13	25상	옹벽	앵커캡 파손				1.00	EA	1	
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

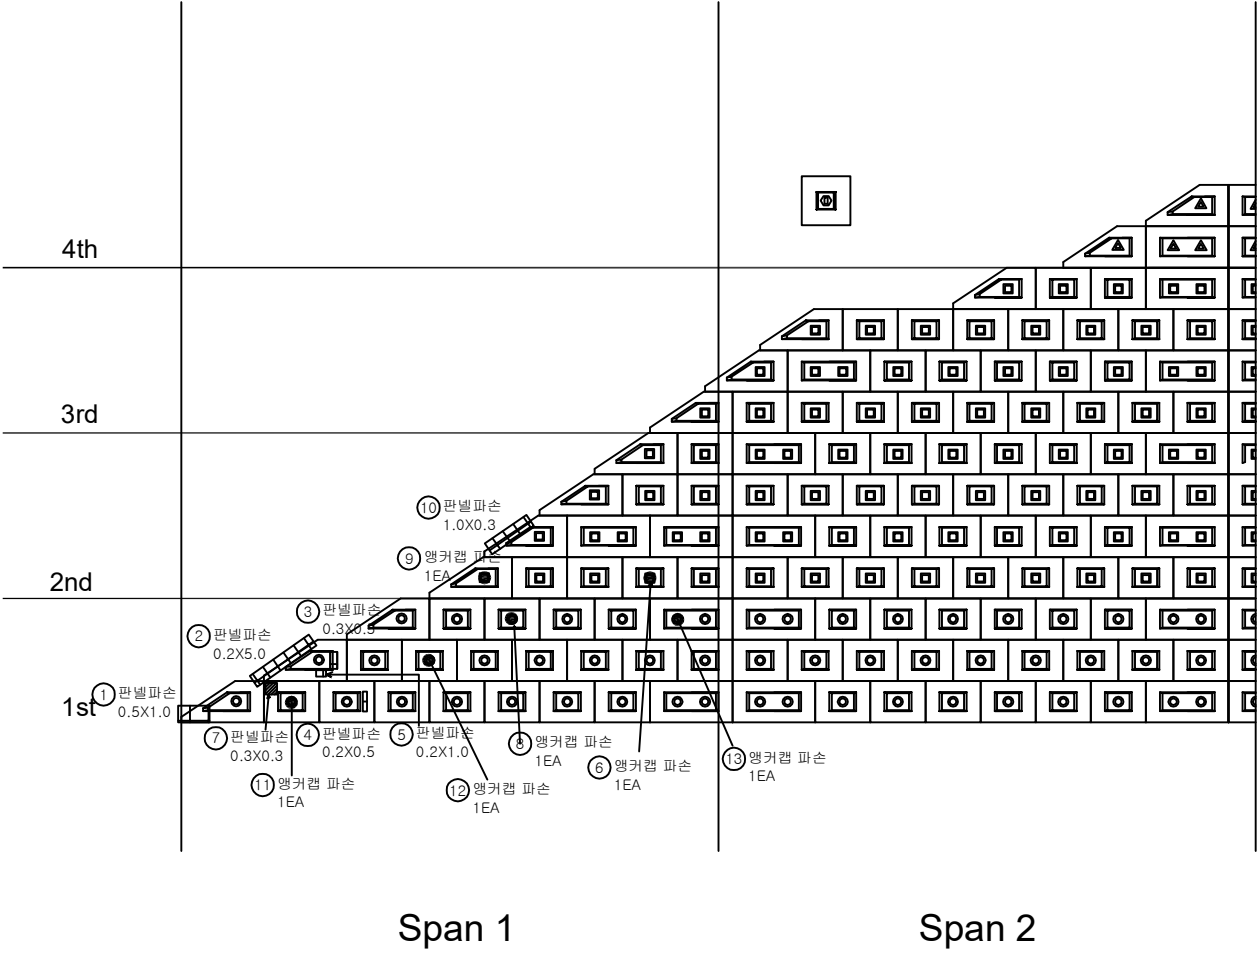

KEY PLAN

SECTION

범례

	관 열		망상근열		재료분리
	문지, 광등		바리, 파손		열 화
	누수, 체수		백 락		퇴적물
	철근노출		침 하		그늘음
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처

상주영천고속도로(주)

용 역 명


상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역
(2025년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관

(주)영성엔지니어링

도 면 번 호

01

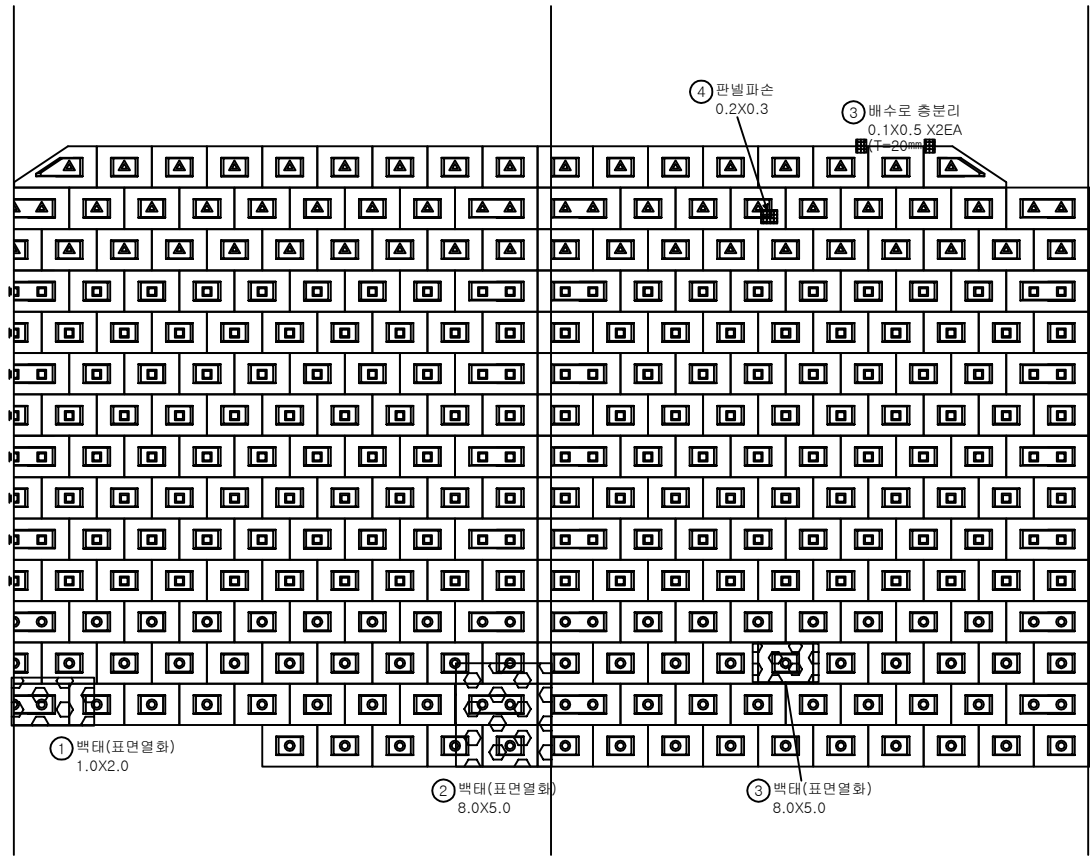

Span 3

Span 4

손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	옹벽	백태(표면열화)		1.0	2.0	2.00	m ²	1	
2	19하	옹벽	백태(표면열화)		8.0	5.0	40.00	m ²	1	
3	20상	배수시설	배수로 층분리		0.1	0.5	0.10	m ²	2	
4	21상	옹벽	판넬 파손		0.2	0.3	0.06	m ²	1	
5	25상	옹벽	백태(표면열화)		8.0	5.0	40.00	m ²	1	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

SECTION

범례

간 열	방상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열 화
누수, 체수	백 태	퇴적물
철근노출	침 하	그늘음
부 식	좌굴, 변형	기 타

발 주 처

상주영천고속도로(주)

용 역 명


상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2025년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관

(주)영성엔지니어링

도 면 번 호

02

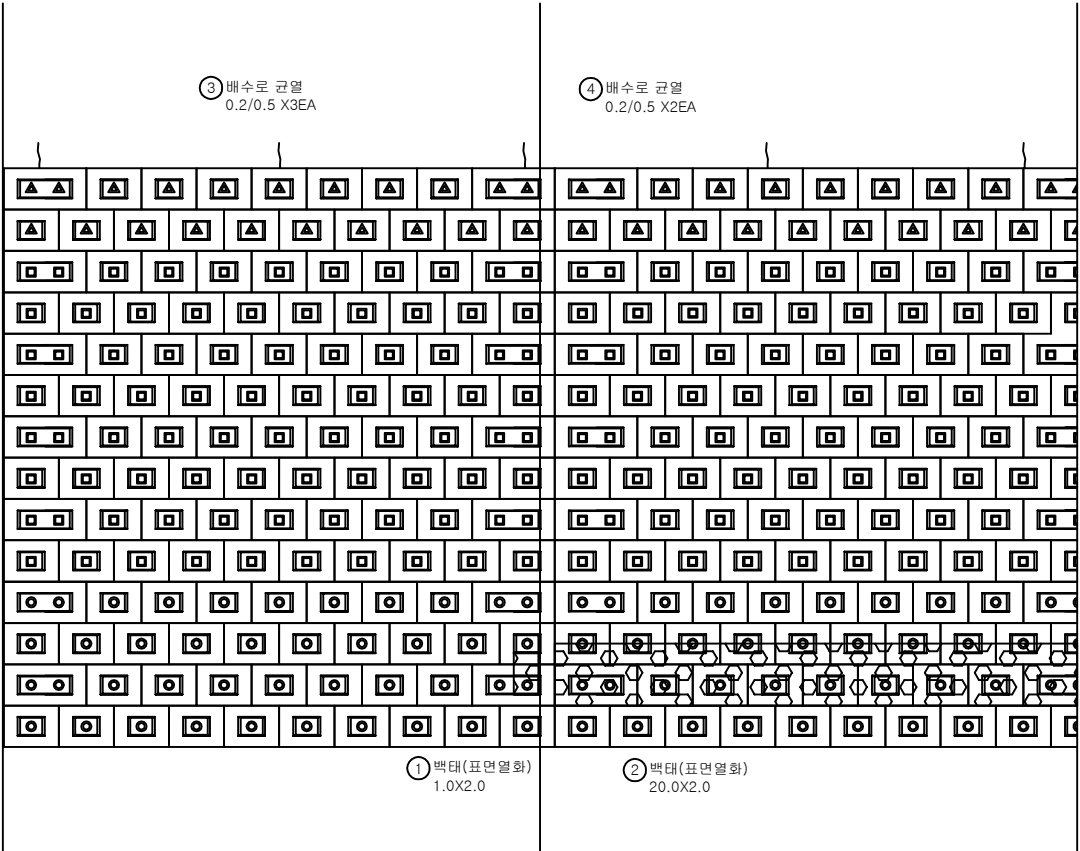

Span 5

Span 6

손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	옹벽	백태(표면열화)		1.0	2.0	2.00	m ²	1	
2	19하	옹벽	백태(표면열화)		20.0	2.0	40.00	m ²	1	
3	20상	배수시설	배수로 균열	0.2	0.5		1.50	m	3	
4	20상	배수시설	배수로 균열	0.2	0.5		1.00	m	2	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

SECTION

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 침수	백태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처
상주영천고속도로(주)


용역명
상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2025년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관
(주)명성엔지니어링

도면번호
03

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	옹벽	백태(표면열화)		20.0	2.0	40.00	m ²	1	
2	20상	배수시설	배수로 이격		0.5		0.50	m	1	
3	23하	옹벽	판넬 층분리		0.2	0.4	0.08	m ²	1	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

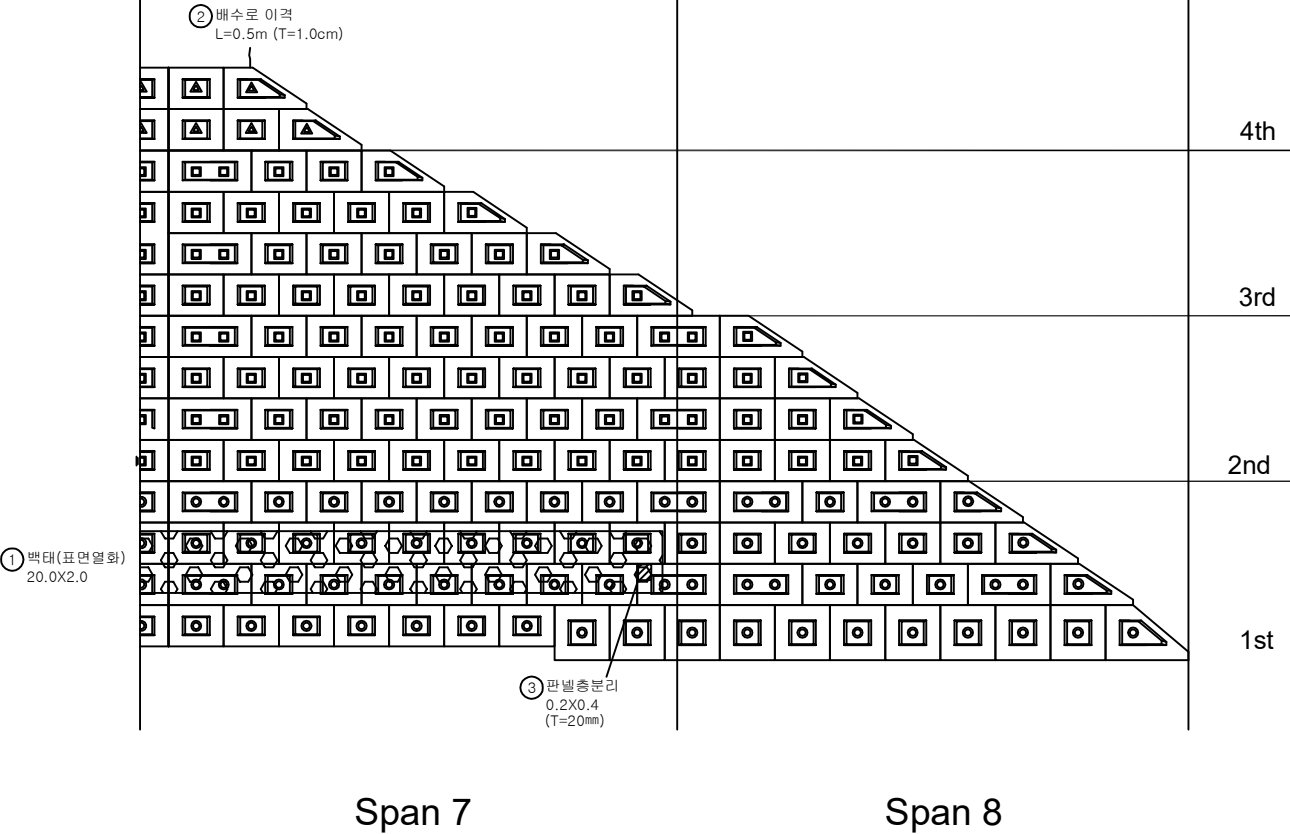

KEY PLAN

Span 1 Span 2 Span 3 Span 4 Span 5 Span 6 Span 7 Span 8

SECTION

범례

	균열		방상균열		재료분리
	관, 열		배수, 철근		표면열화
	철근노출		침하		표적물
	부식		좌굴, 변형		그늘음
			기타		

발주처

상주영천고속도로(주)

용역명

상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역
(2025년 상반기 정기안전점검)

점검기관

(주)영성엔지니어링

도면번호

04