



05 서신광평배수지

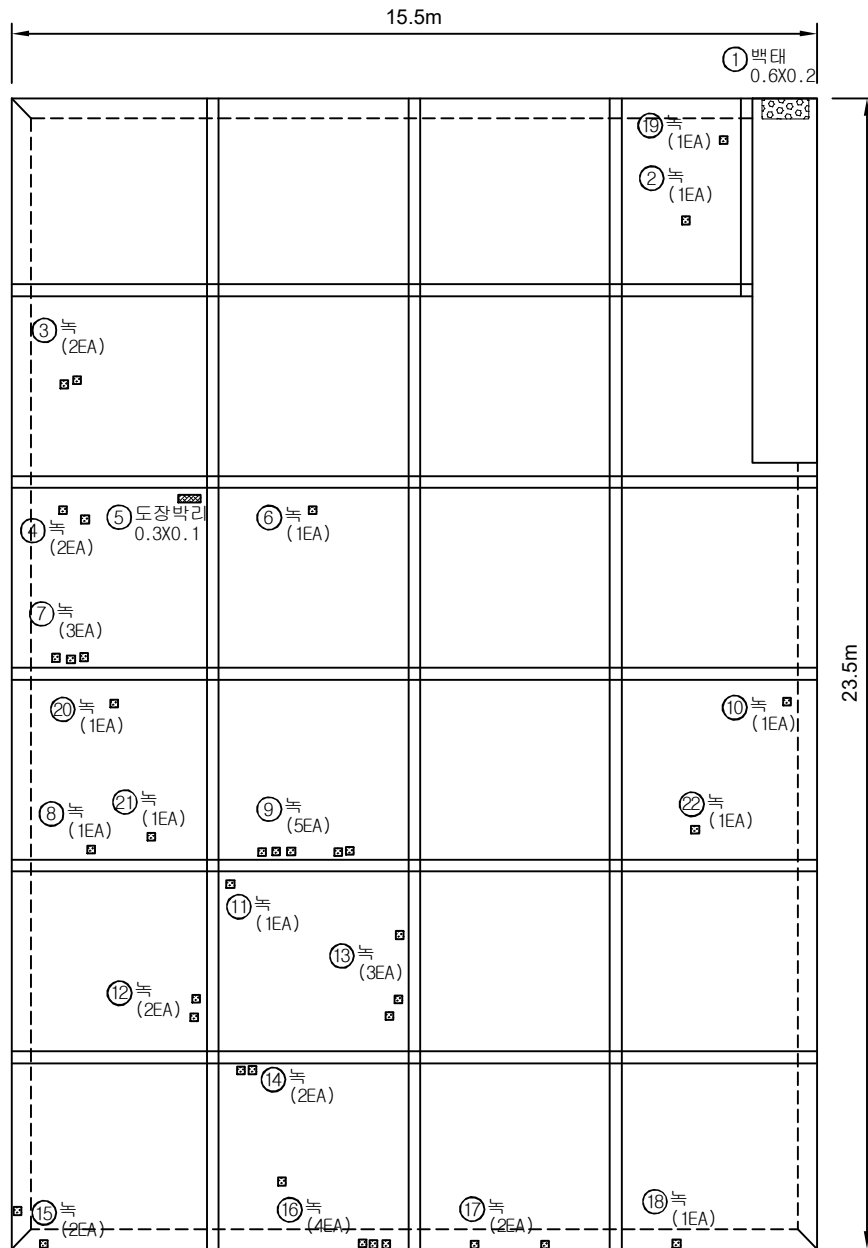

범 례


	균열		양상균열		파손		재료분리		열화
	도장박리		부식		박리, 박막		변형, 좌굴		도장기포
	돌출		누수, 습윤		백태		철근노출		벽
	이물침전물		채수		미감재손상		보수부		기타

단 위 cw=mm, L=m, A= m X m, T=mm, H=mm

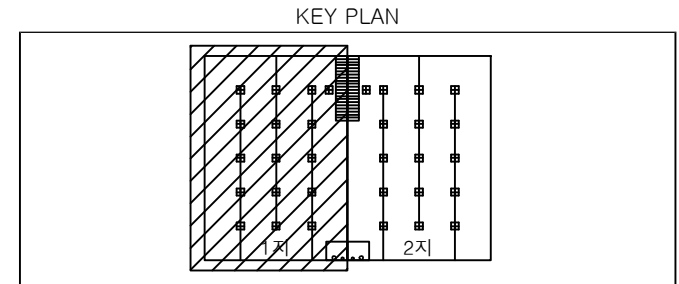


번호		특					
1	백태	0.6	0.2	1	0.12	m²	기존
2	ㄴ	-	-	1	1.00	EA	기존
3	ㄴ	-	-	2	2.00	EA	기존
4	ㄴ	-	-	2	2.00	EA	기존
5	도장박리	0.3	0.1	1	0.03	m²	기존
6	ㄴ	-	-	1	1.00	EA	기존
7	ㄴ	-	-	3	3.00	EA	기존
8	ㄴ	-	-	1	1.00	EA	기존
9	ㄴ	-	-	5	5.00	EA	기존
10	ㄴ	-	-	1	1.00	EA	기존
11	ㄴ	-	-	1	1.00	EA	기존
12	ㄴ	-	-	2	2.00	EA	기존
13	ㄴ	-	-	3	3.00	EA	기존
14	ㄴ	-	-	2	2.00	EA	기존
15	ㄴ	-	-	2	2.00	EA	기존
16	ㄴ	-	-	4	4.00	EA	기존
17	ㄴ	-	-	2	2.00	EA	기존
18	ㄴ	-	-	1	1.00	EA	기존
19	ㄴ	-	-	1	1.00	EA	기존
20	ㄴ	-	-	1	1.00	EA	기존
21	ㄴ	-	-	1	1.00	EA	기존
22	ㄴ	-	-	1	1.00	EA	기존
23							
24							
25							


좌측벽체

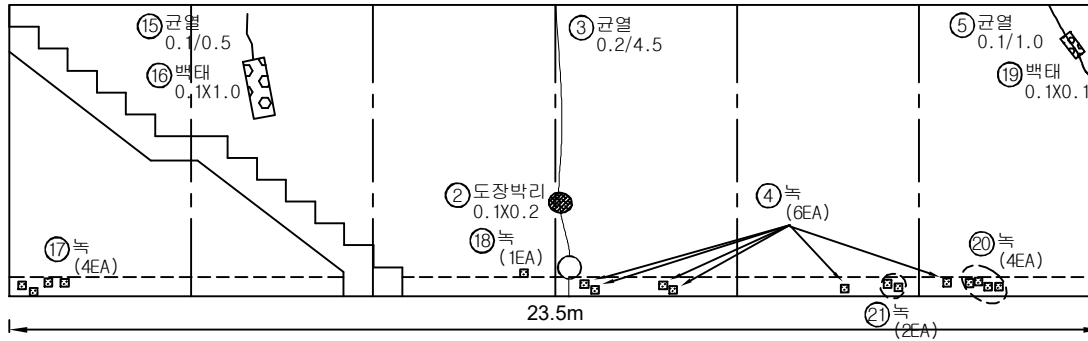


우측벽체

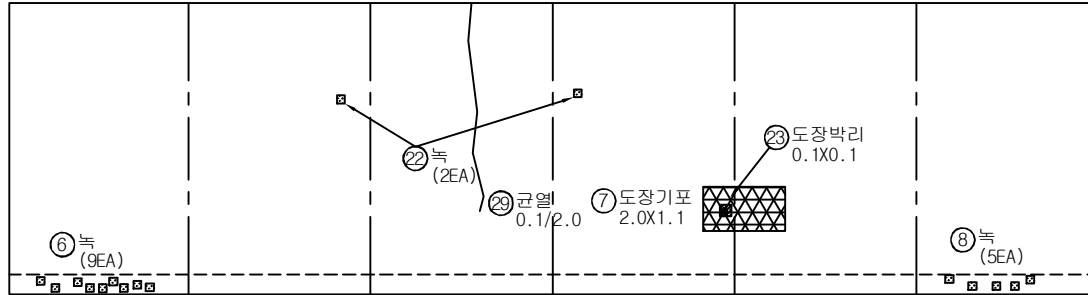


전면벽체

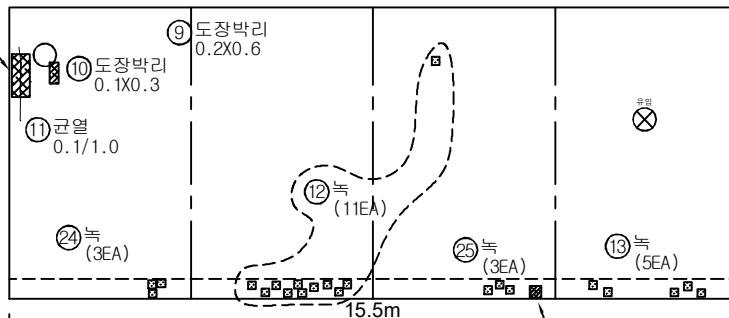

후면벽체

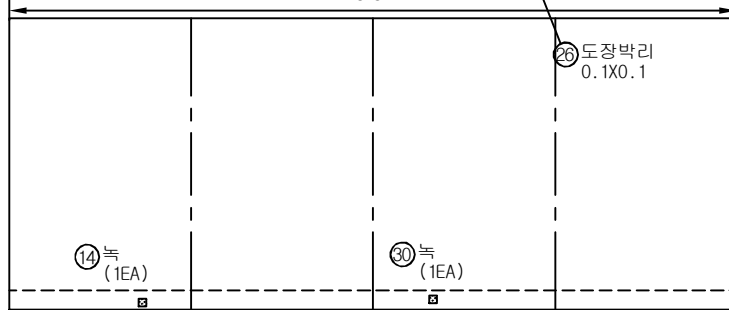

집수정

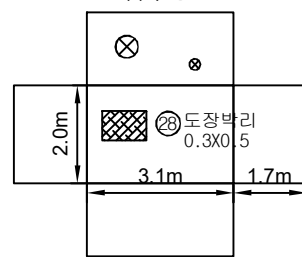


계단상면




계단하면

① 벽태
0.1X0.1

범례

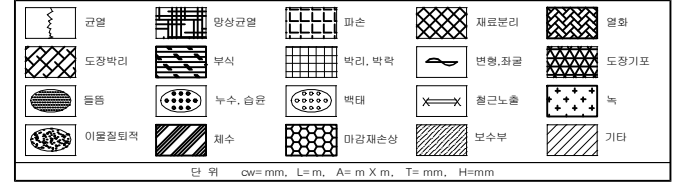

KEY PLAN

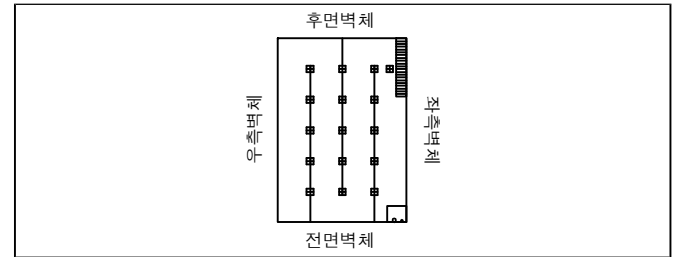

번호		폭					
26	도장박리	0.1	0.1	1	0.01	m ²	기존
27	도장박리	0.2	0.6	1	0.12	m ²	기존
28	도장박리	0.3	0.5	1	0.15	m ²	기존
29	균열	0.1	2.0	1	2.00	m	기존
30	녹	-	-	1	1.00	EA	신규
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

화성시 맑은물사업소

주식회사 금오시설안전


2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

서신광평배수지 - 1지 벽체


김충희

SCALE	NONE
DATE	2024. 02.
DRAWING NO.	03-2


B1-B7

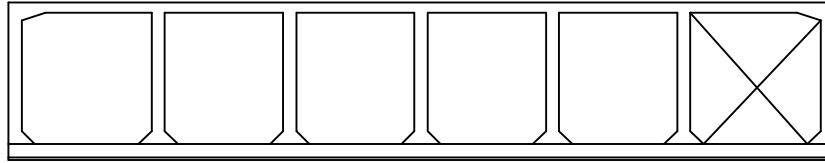


B7-B1

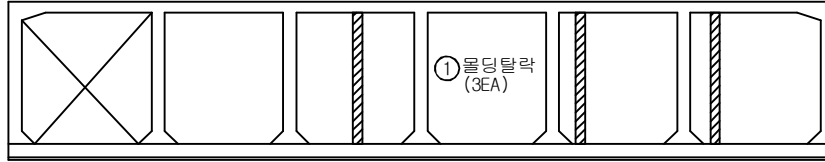

C1-C7

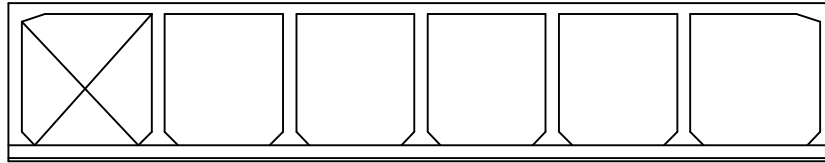


C7-C1

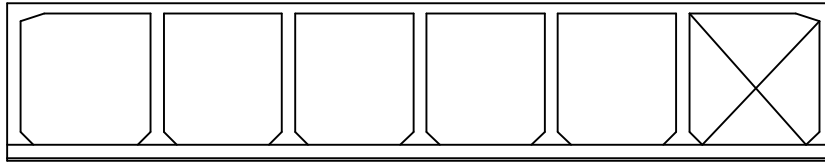


② 물딩탈락 (4EA)

D1-D7

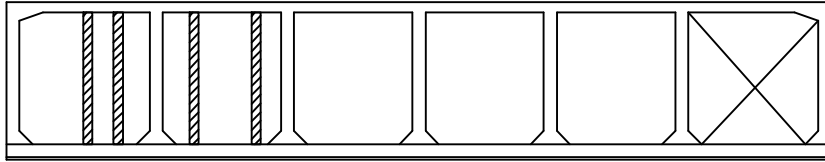

D7-D1

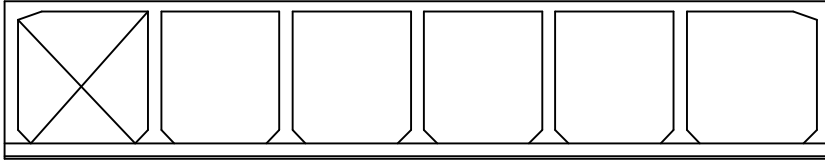


범례

	균열		양상균열		파손		재료분리		결화
	도장박리		부식		박리, 박락		변형, 좌굴		도장기포
	돌출		누수, 습윤		백태		철근노출		벽
	이물침전물		채수		미감재손상		보수부		기타

단 위 cw=mm, L=m, A= m X m, T=mm, H=mm

KEY PLAN

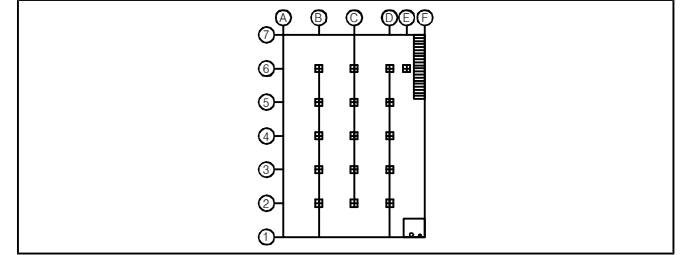

번호		폭					
1	물딩탈락	-	-	3	3.00	EA	기존
2	물딩탈락	-	-	4	4.00	EA	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

CLIENT

화성시 맑은물사업소

PROJECT

주식회사 금오시설안전

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

서신광평배수지 - 1지 도류벽

시업책임 기술자

김충희

SCALE


NONE

DATE


2024. 02.

DRAWING NO.


04

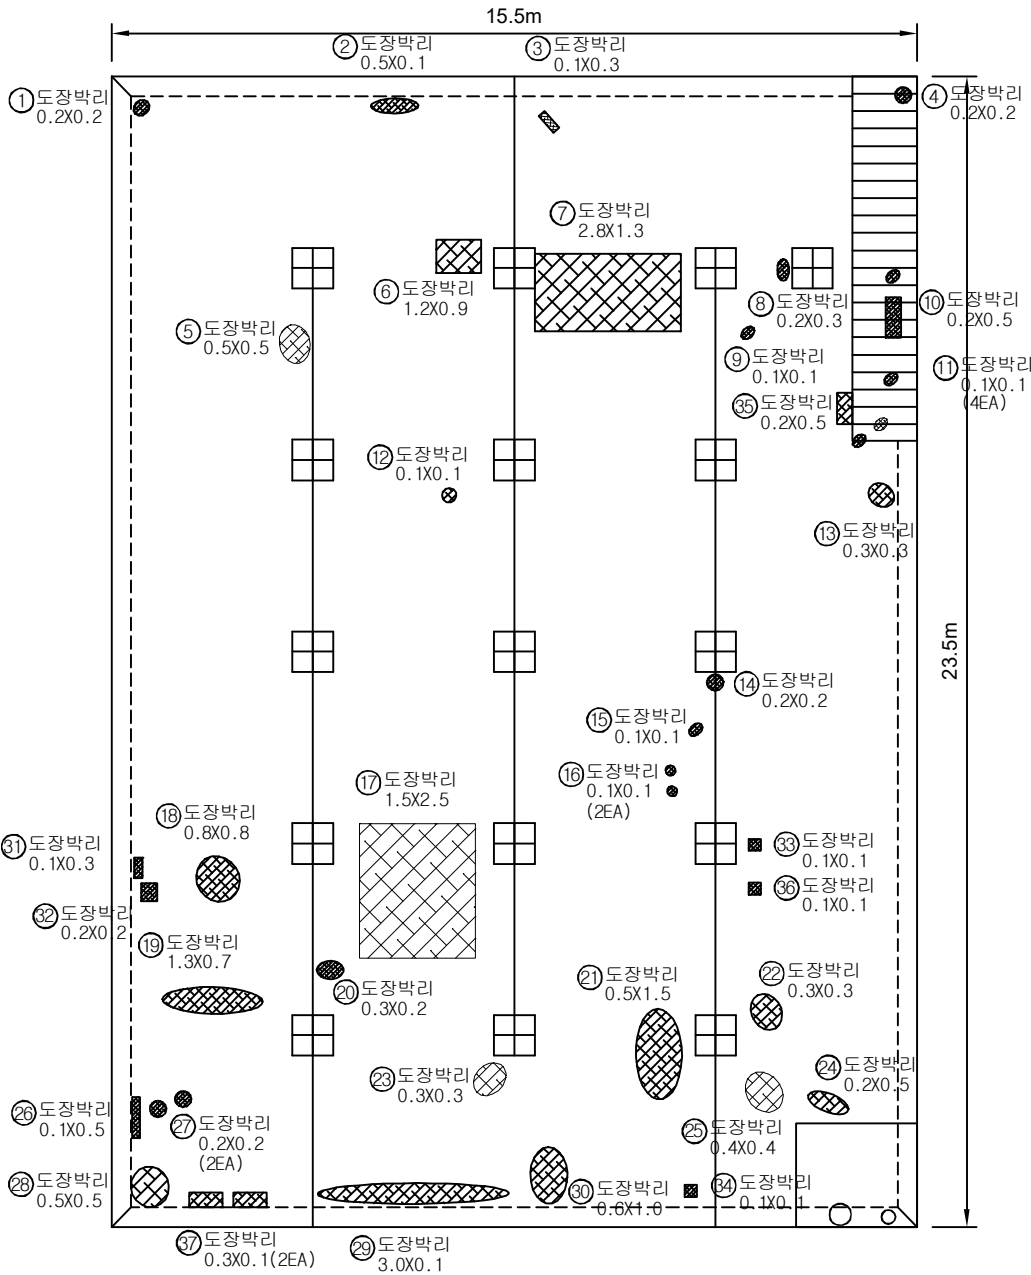


범례									
단 위 cm=mm, L=m, A= m X m, T=mm, H=mm									

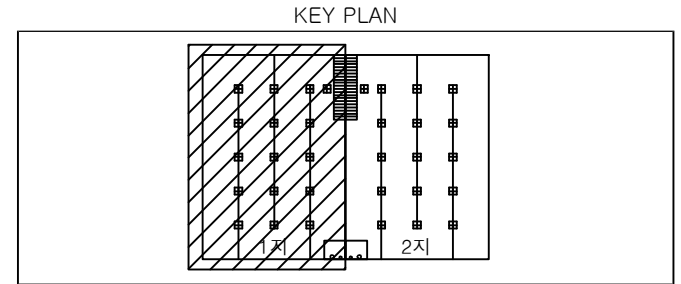

번호		폭					
1	도장박리	0.2	0.2	1	0.04	m ²	기존
2	도장박리	0.5	0.1	1	0.05	m ²	기존
3	도장박리	0.1	0.3	1	0.03	m ²	기존
4	도장박리	0.2	0.2	1	0.04	m ²	기존
5	도장박리	0.5	0.5	1	0.25	m ²	기존
6	도장박리	1.2	0.9	1	1.08	m ²	기존
7	도장박리	2.8	1.3	1	3.64	m ²	기존
8	도장박리	0.2	0.3	1	0.06	m ²	기존
9	도장박리	0.1	0.1	1	0.01	m ²	기존
10	도장박리	0.2	0.5	1	0.10	m ²	기존
11	도장박리	0.1	0.1	4	0.04	m ²	기존
12	도장박리	0.1	0.1	1	0.01	m ²	기존
13	도장박리	0.3	0.3	1	0.09	m ²	기존
14	도장박리	0.2	0.2	1	0.04	m ²	기존
15	도장박리	0.1	0.1	1	0.01	m ²	기존
16	도장박리	0.1	0.1	2	0.02	m ²	기존
17	도장박리	1.5	2.5	1	3.75	m ²	기존
18	도장박리	0.8	0.8	1	0.64	m ²	기존
19	도장박리	1.3	0.7	1	0.91	m ²	기존
20	도장박리	0.3	0.2	1	0.06	m ²	기존
21	도장박리	0.5	1.5	1	0.75	m ²	기존
22	도장박리	0.3	0.3	1	0.09	m ²	기존
23	도장박리	0.3	0.3	1	0.09	m ²	기존
24	도장박리	0.2	0.5	1	0.10	m ²	기존
25	도장박리	0.4	0.4	1	0.16	m ²	기존

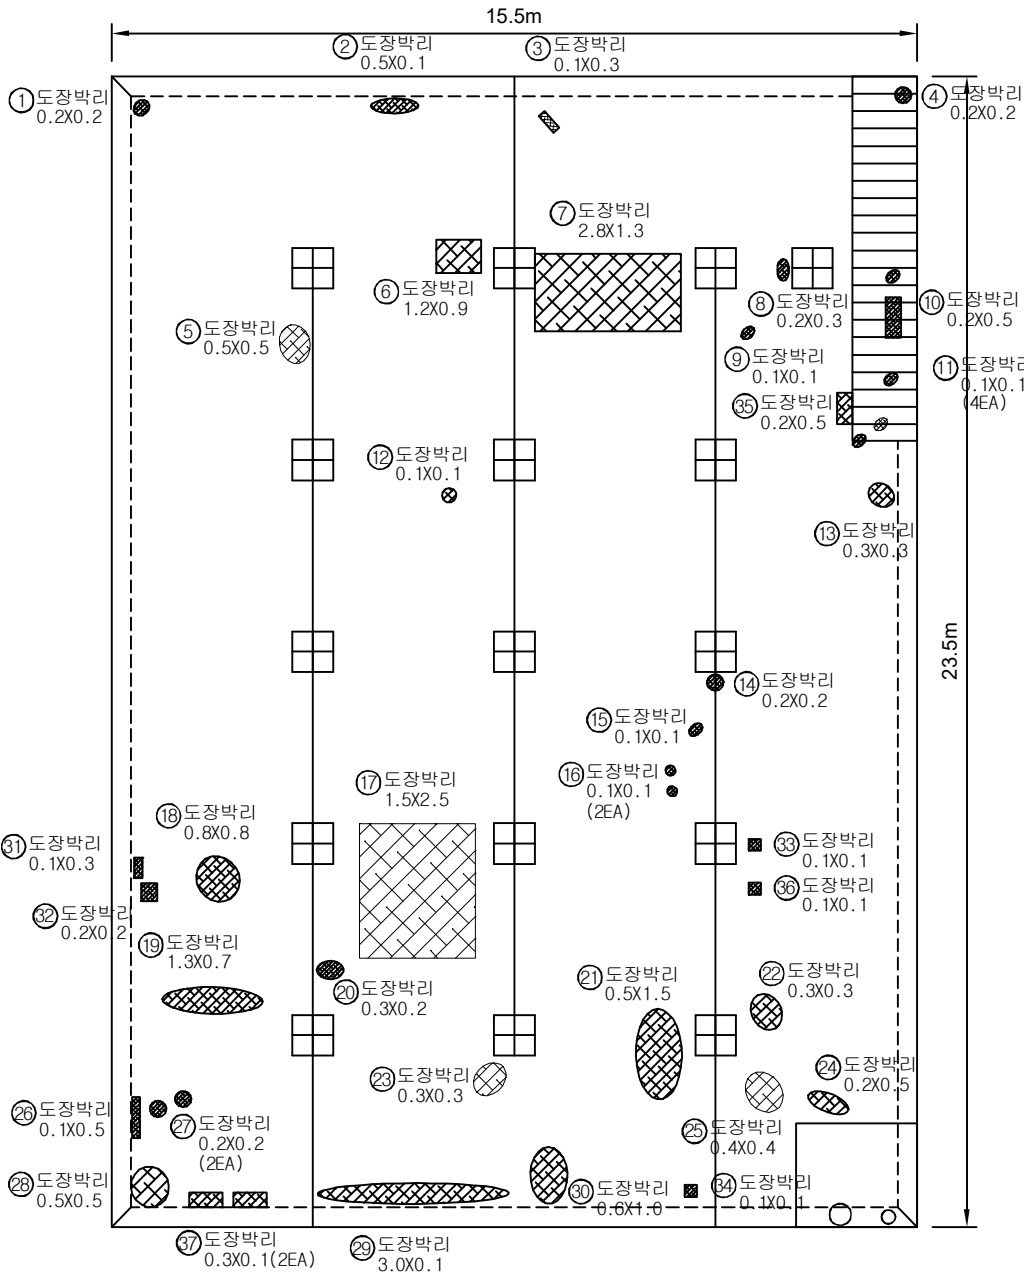


범례									
	균열		양상균열		파손		재료분리		열화
	도장박리		부식		균열, 박락		변형, 좌굴		도장기포
	돌틈		누수, 슬유		백태		철근노출		균열
	이물침투		채수		미감재손상		보수부		기타
단 위 cm=mm, L=m, A= m X m, T=mm, H=mm									

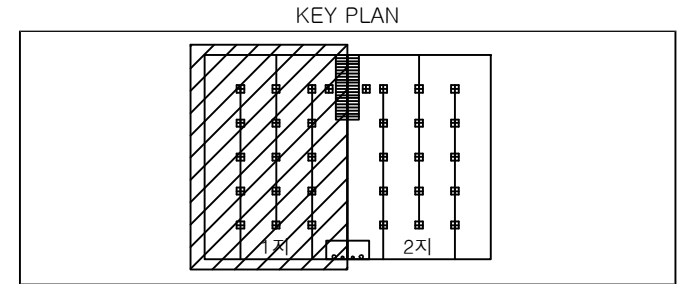


번호		폭					
26	도장박리	0.1	0.5	1	0.05	m ²	기존
27	도장박리	0.2	0.2	2	0.08	m ²	기존
28	도장박리	0.5	0.5	1	0.25	m ²	기존
29	도장박리	3.0	0.1	1	0.30	m ²	기존
30	도장박리	0.6	1.0	1	0.60	m ²	기존
31	도장박리	0.1	0.3	1	0.03	m ²	기존
32	도장박리	0.2	0.2	1	0.04	m ²	기존
33	도장박리	0.1	0.1	1	0.01	m ²	기존
34	도장박리	0.1	0.1	1	0.01	m ²	기존
35	도장박리	0.2	0.5	1	0.10	m ²	신규
36	도장박리	0.1	0.1	1	0.01	m ²	신규
37	도장박리	0.3	0.1	2	0.06	m ²	신규
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							


B2

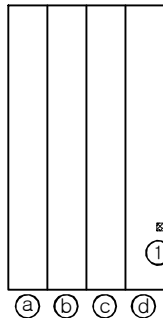


B3

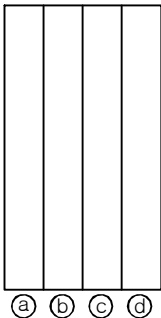


B4

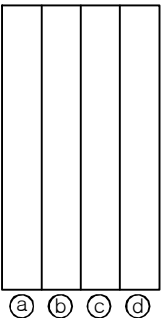


B5

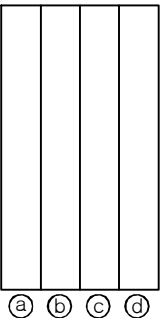


B6

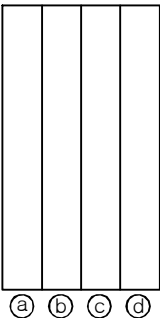


C2

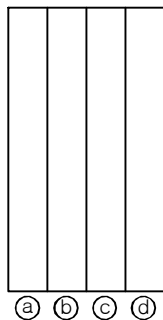


C3

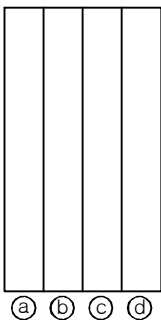


C4

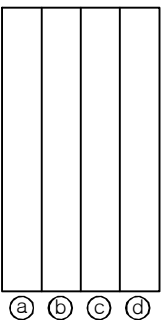


C5

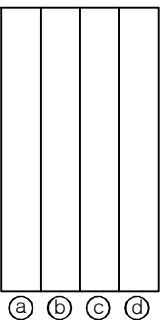


C6

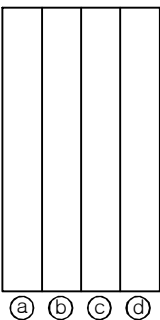


D2

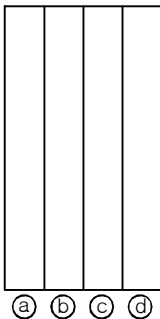


D3

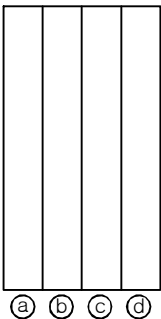


D4

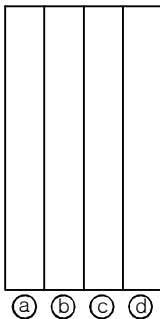


D5

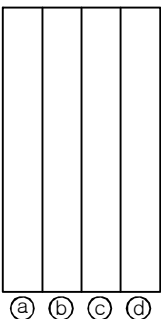

D6

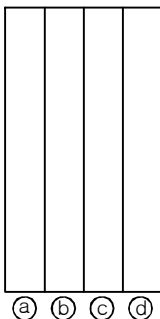

E6

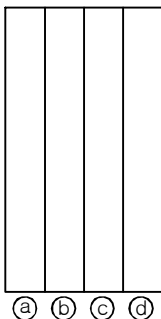


범례

	콘크리트		철근		벽돌		돌		골재		모래		흙		물		공기		단열재		방수재		배수		기타
	콘크리트		철근		벽돌		돌		골재		모래		흙		물		공기		단열재		방수재		배수		기타

단 위 cm=mm, L=m, A=m X m, T=mm, H=mm

KEY PLAN

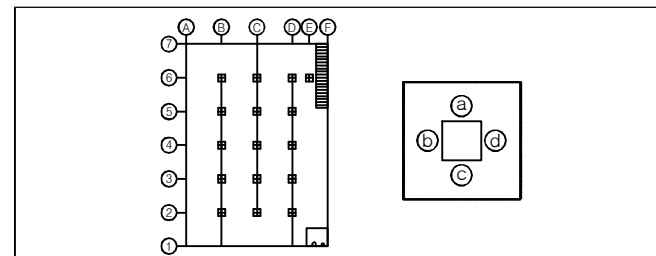

번호	구분	단위	수량	단위	단위	단위	단위
1	도장박리	0.1	0.1	1	0.01	m²	기준
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

CLIENT

화성시 맑은물사업소

PROJECT

주식회사 금오시설안전

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

서신광평배수지 - 1지 기둥

DESIGNED BY

김충희

SCALE

NONE


DATE

2024. 02.


DRAWING NO.

06


좌측벽체

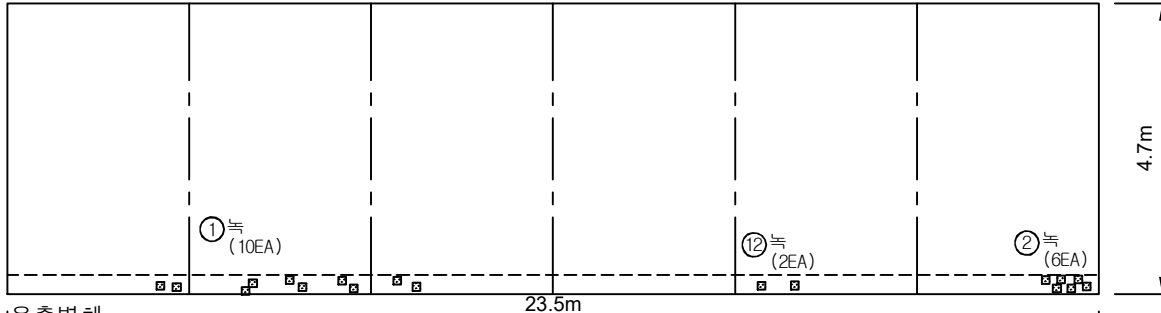




우측벽체

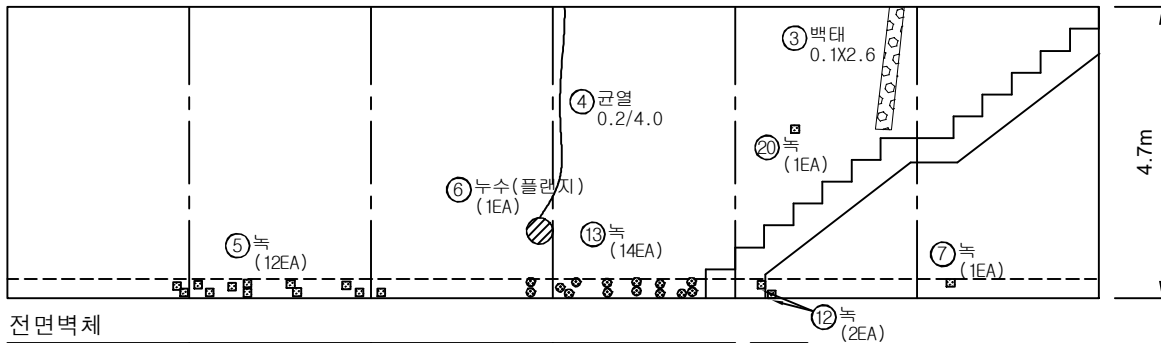

전면벽체

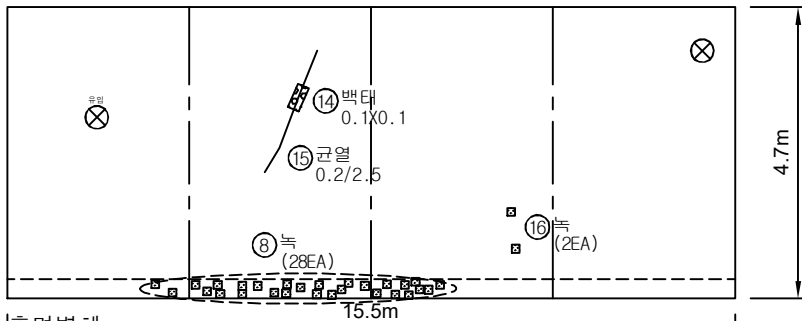

후면벽체

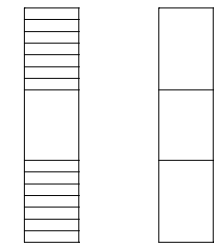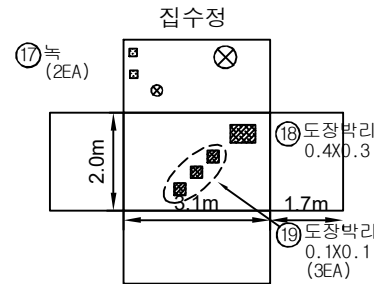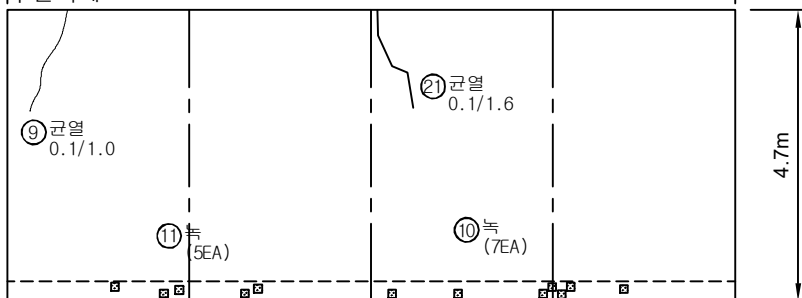


계단상면

계단하면

범례

단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

KEY PLAN

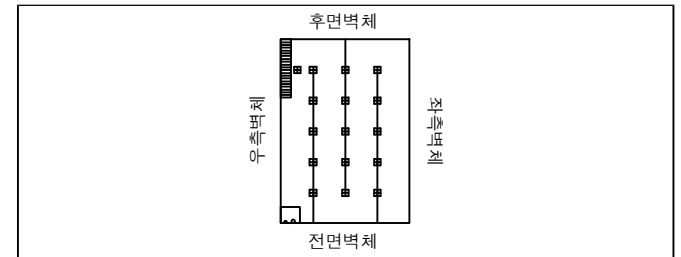

번호	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
1	녹	-	-	10	10.00	EA	기존
2	녹	-	-	6	6.00	EA	기존
3	백태	0.1	2.6	1	0.26	m²	기존
4	균열	0.2	4.0	1	4.00	m	기존
5	녹	-	-	12	12.00	EA	기존
6	누수(플랜지)	-	-	1	1.00	EA	보수
7	녹	-	-	1	1.00	EA	기존
8	녹	-	-	28	28.00	EA	기존
9	균열	0.1	1.0	1	1.00	m	기존
10	녹	-	-	7	7.00	EA	기존
11	녹	-	-	5	5.00	EA	기존
12	녹	-	-	2	2.00	EA	기존
13	녹	-	-	14	14.00	EA	기존
14	백태	0.1	0.1	1	0.01	m²	기존
15	균열	0.2	2.5	1	2.50	m	기존
16	녹	-	-	2	2.00	EA	기존
17	녹	-	-	2	2.00	EA	기존
18	도장박리	0.4	0.3	1	0.12	m²	기존
19	도장박리	0.1	0.1	3	0.03	m²	기존
20	녹	-	-	1	1.00	EA	기존
21	균열	0.1	1.6	1	1.60	m	기존
22							
23							
24							
25							

CLIENT

화성시 맑은물사업소

주식회사 금오시설안전

PROJECT

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

서신광평배수지 - 2지 벽체

시업책임 기술자


김충희

SCALE NONE


DATE 2024. 02.

DRAWING NO. 09


B2

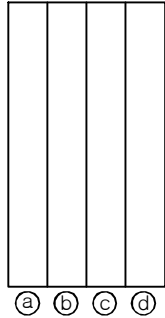


B3

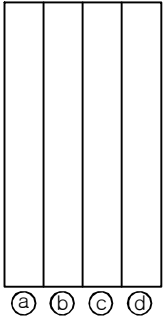


B4

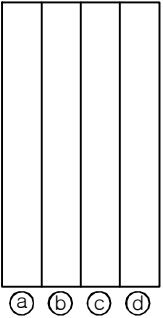


B5

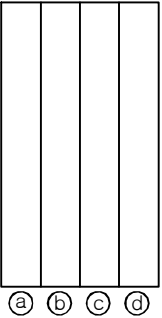


B6

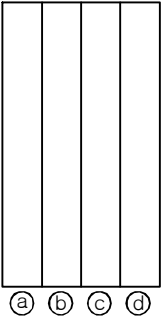


C2

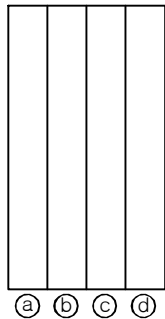


C3

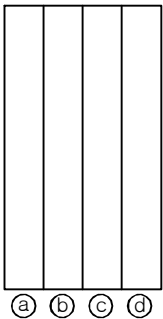


C4

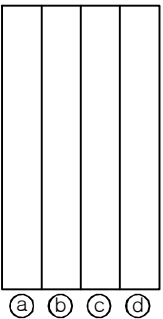


C5

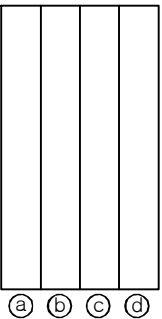


C6

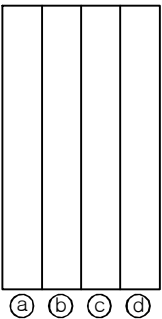


D2

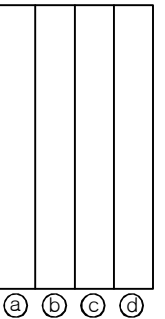


D3

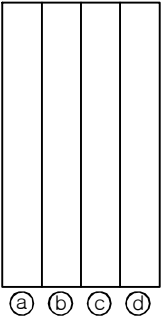


D4

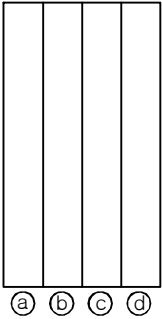


D5

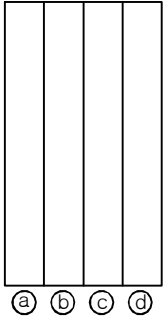

D6

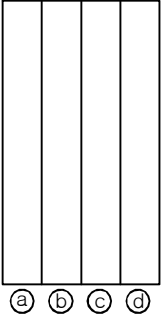

E6

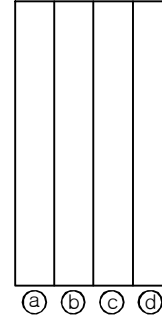


범례

	균열		양상균열		파손		재료분리		열화
	도장박리		부식		박리, 박락		변형, 좌굴		도장기포
	돌출		누수, 습윤		백태		철근노출		벽
	이물침전물		채수		미감재손상		보수부		기타

단 위 cw=mm, L=m, A= m X m, T= mm, H=mm

KEY PLAN

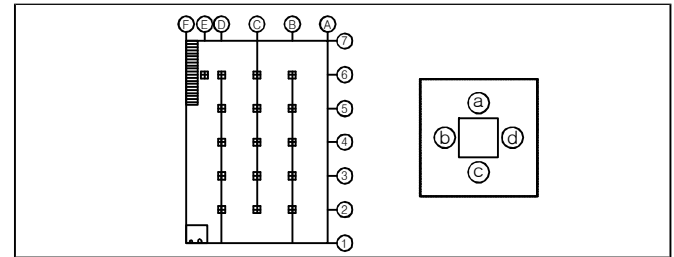

번호	상태	폭				
1	상태양호					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

CLIENT

화성시 맑은물사업소

PROJECT

주식회사 금오시설안전

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

서신광평배수지 - 2지 기둥

시업책임 기술자

김충희

SCALE




NONE

DATE


2024. 02.

DRAWING NO.

12

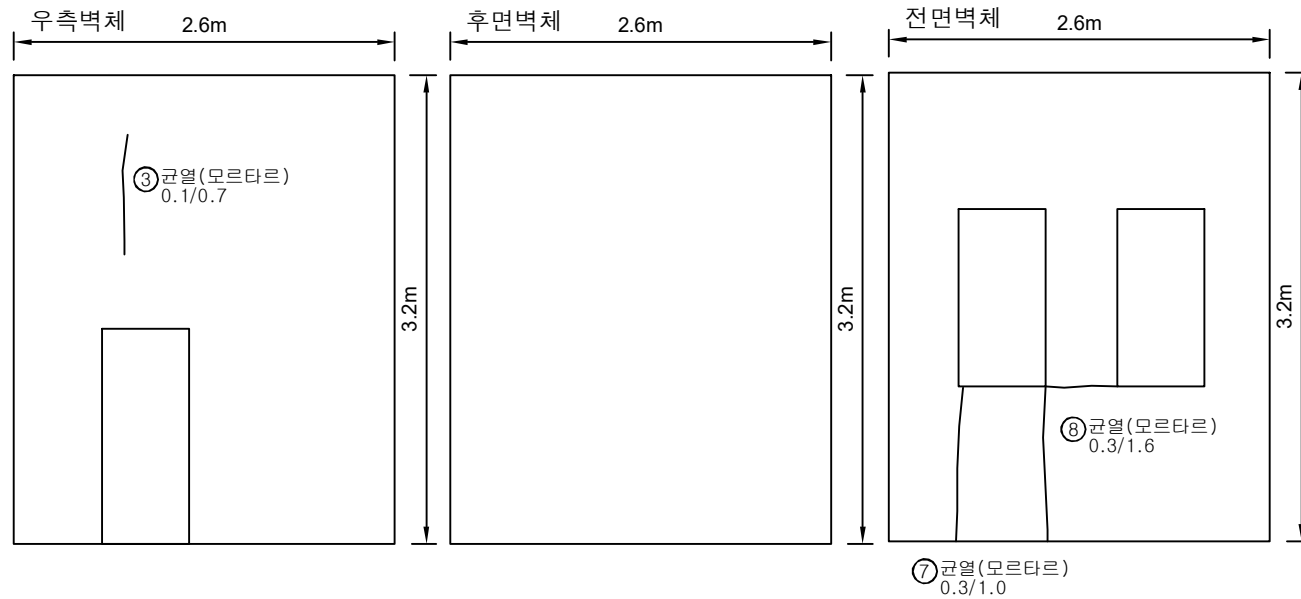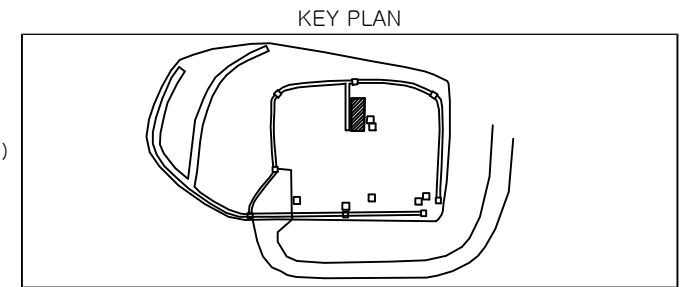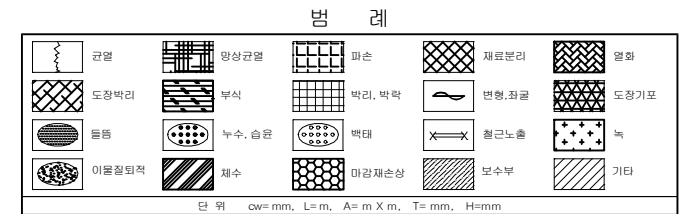


번호		폭					
1	박리(모르타르)	0.1	0.3	1	0.03	m'	기존
2	박리(모르타르)	1.0	1.0	1	1.00	m'	기존
3	균열(모르타르)	0.1	0.7	1	0.70	m	기존
4	균열(모르타르)	0.3	0.7	1	0.70	m	기존
5	균열(모르타르)	0.1	0.8	1	0.80	m	기존
6	균열(모르타르)	0.3	1.0	1	1.00	m	기존
7	균열(모르타르)	0.3	1.0	1	1.00	m	기존
8	균열(모르타르)	0.3	1.6	1	1.60	m	기존
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

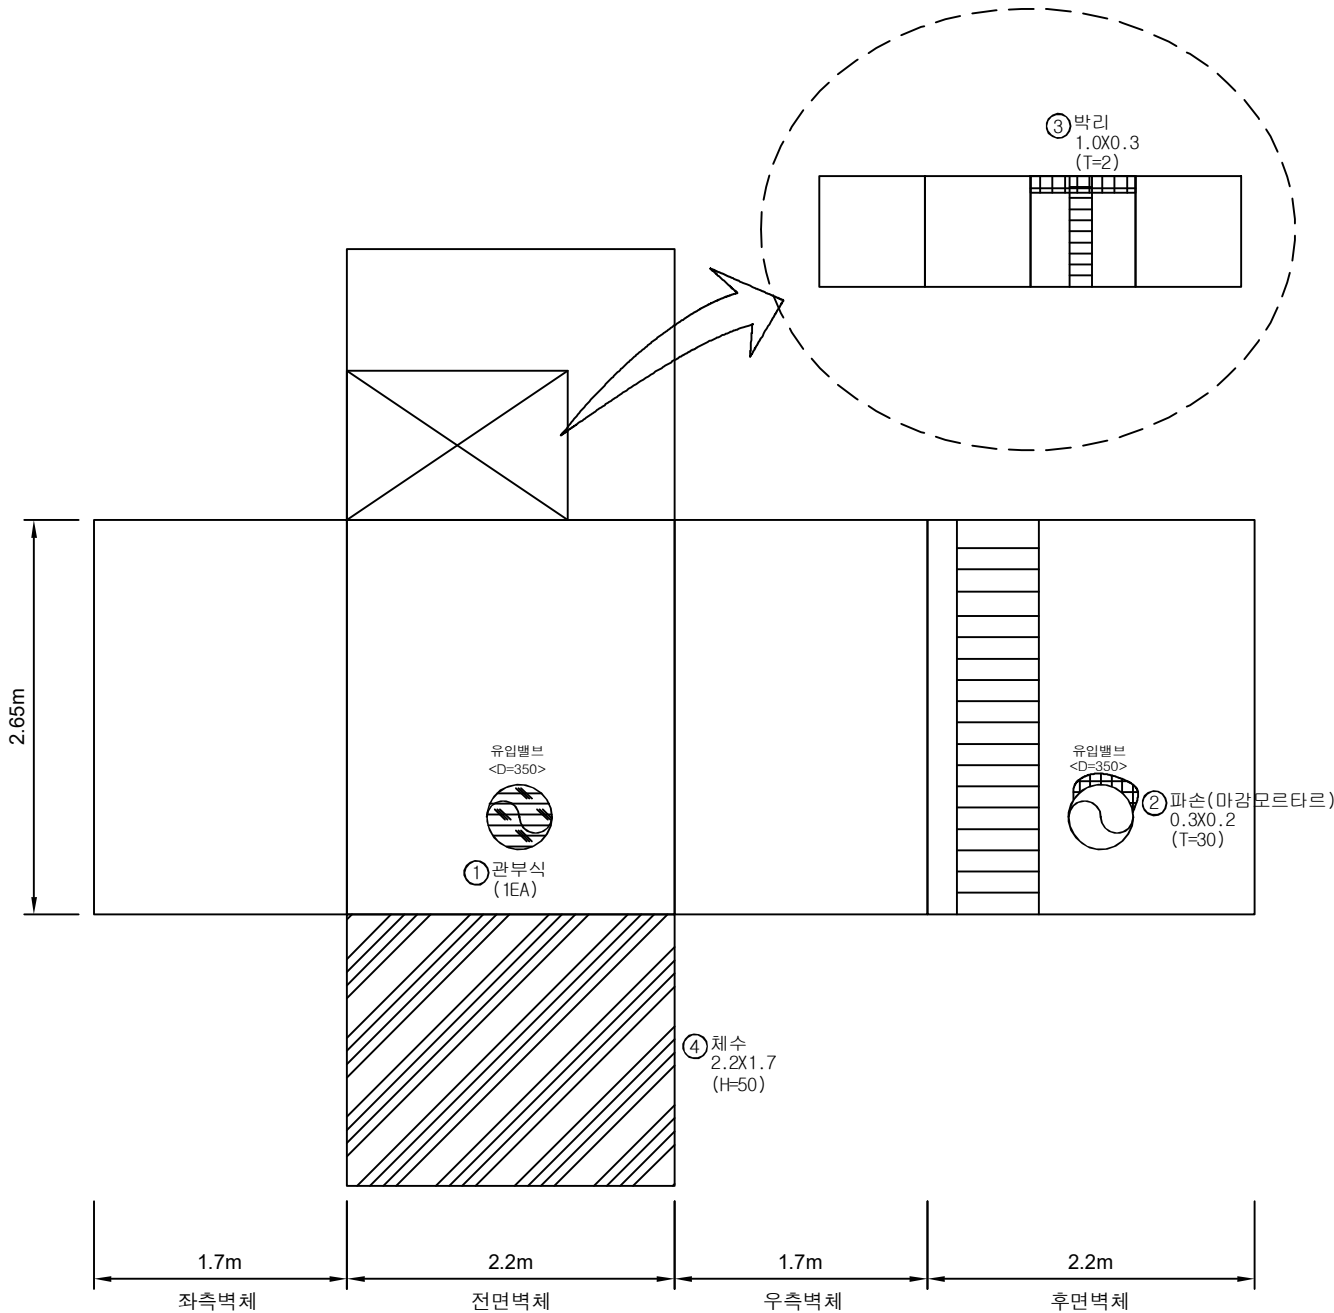

범 례

	균열		망상균열		파손		재료분리		결화
	도장박리		부식		박리, 박락		변형, 좌굴		도장기포
	돌출		누수, 습윤		백태		철근노출		녹
	이물침투적		채수		마감재손상		보수부		기타

단 위 cw=mm, L=m, A= m X m, T= mm, H=mm

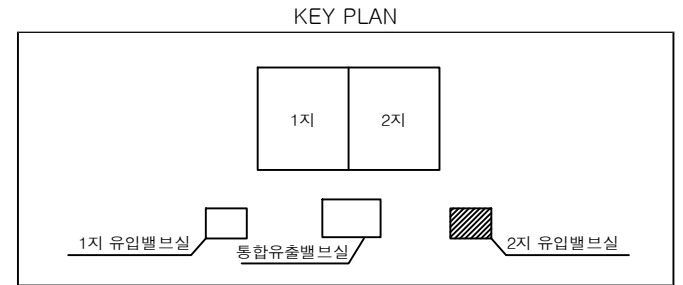

번호		폭					
1	관부식	-	-	1	1.00	EA	기존
2	파손(마감모르타르)	0.3	0.2	1	0.06	m²	기존
3	박리	1.0	0.3	1	0.30	m²	기존
4	채수	2.2	1.7	1	3.74	m²	삭제
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

