
35. 오미교

전경 및 손상현황 사진



위 치	교면포장
현 황	전경



위 치	배수시설
현 황	배수관 전경



위 치	주형 (바닥판하면)
현 황	전경



위 치	교대
현 황	전경



위 치	교량받침
현 황	전경



위 치	신축이음
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

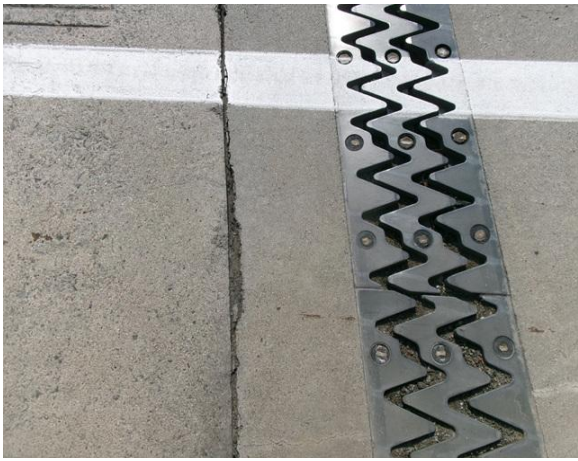
			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	접속부 파손 보수	현 황	보수재 박리(A=45.0m×3.0m)
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	망상균열 보수	현 황	본체 고무재 파손(L=0.5m)
			
위 치	거더외부 영천방향 S1-G1	위 치	교대 영천방향 A2
현 황	도장박리(A=0.2m×0.2m)	현 황	실란트 파손 보수

36. 산하교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 및 집수정 전경
			
위 치	주형 (바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

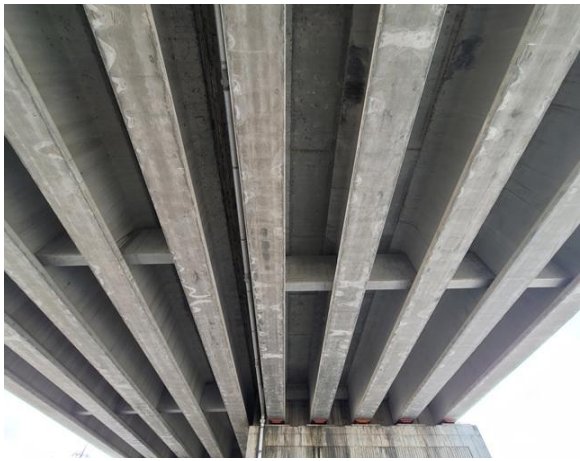
			
위 치	교면포장 상주방향 S11	위 치	교면포장 영천방향 S8
현 황	망상균열(A=35.0m×9.0m)	현 황	망상균열(A=30.0m×8.0m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 P4
현 황	후타재 파손(A=0.1m×0.5m)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	방호벽 상주방향 S5	위 치	방호벽 영천방향 S6
현 황	파손(A=0.1m×0.1m×2EA)	현 황	균열(A=0.1m×2.0m×3EA)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	거더 상주방향 S11-G1
현 황	표면열화(A=1.0m×1.0m)	현 황	망상균열(A=2.0m×2.0m)
			
위 치	거더 영천방향 S11-G4	위 치	교량받침 상주방향 A2-SH3
현 황	파손 및 철근노출(A=0.3m×0.5m)	현 황	받침콘크리트 파손(A=0.1m×0.1m)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교각 영천방향 P10
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	망상균열(A=10.0m×2.0m)

37. 단포교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형 (바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S4
현 황	망상균열(A=45.0m×5.0m)	현 황	망상균열(A=45.0m×8.0m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	균열부백태(A=0.2m×1.0m)	현 황	고무재 손상(L=1.0m)
			
위 치	신축이음 영천방향 P2	위 치	신축이음 영천방향 P2
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	차수판 앵커 탈락

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	거더 영천방향 S1
현 황	캔틸레버 균열($Cw < 0.3\text{mm}$)	현 황	파손 보수
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 영천방향 A2
현 황	균열($Cw < 0.3\text{mm}$)	현 황	층분리($A = 0.1\text{m} \times 1.0\text{m}$)
			
위 치	교각 상주방향 P3	위 치	교각 영천방향 P2
현 황	망상균열($A = 10.0\text{m} \times 1.5\text{m}$)	현 황	누수흔적($A = 0.5\text{m} \times 2.0\text{m}$)

38. 대성교

전경 및 손상현황 사진



위 치	교면포장
현 황	전경



위 치	배수시설
현 황	배수관 전경



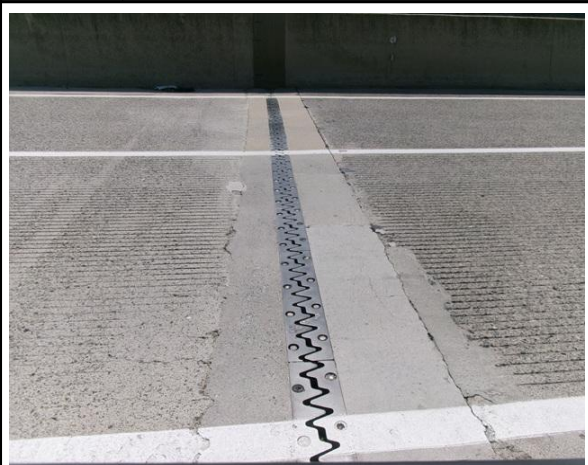
위 치	주형 (바닥판하면)
현 황	전경



위 치	교각
현 황	전경

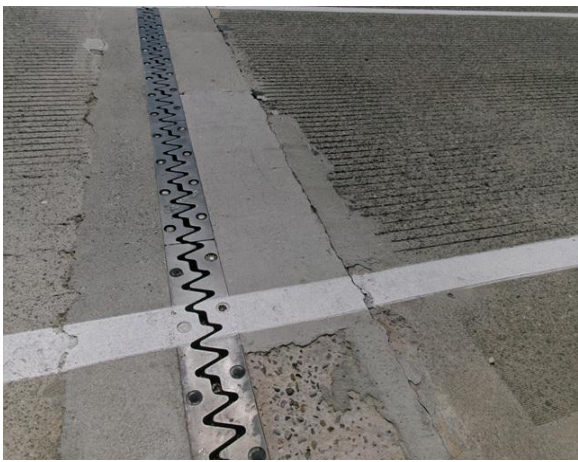


위 치	교량받침
현 황	전경



위 치	신축이음
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열(A=30.0m×7.0m)	현 황	망상균열(A=35.0m×3.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	균열부백태(A=0.2m×1.5m)	현 황	중분대 균열부백태(A=0.2m×2.0m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	후타재 망상균열(A=0.5m×2.0m)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

전경 및 손상현황 사진



위 치	교량받침 상주방향 A2-SH3
현 황	무수축물탈 균열($Cw < 0.3\text{mm}$)



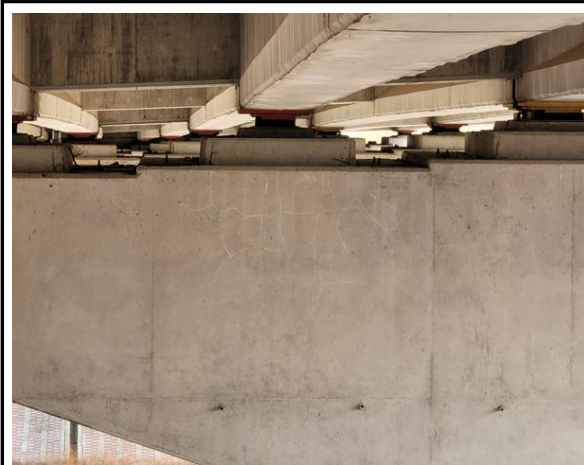
위 치	교량받침 영천방향 A1-SH3
현 황	플레이트부식



위 치	교대 상주방향 A1
현 황	균열($Cw < 0.3\text{mm}$)



위 치	교대 영천방향 A2
현 황	망상균열($A = 2.0\text{m} \times 2.0\text{m}$)



위 치	교각 상주방향 P3
현 황	망상균열($A = 10.0\text{m} \times 2.0\text{m}$)



위 치	교각 영천방향 P1
현 황	재료분리($A = 0.5\text{m} \times 0.4\text{m}$)

39. 내포교

전경 및 손상현황 사진



위 치	교면포장
현 황	전경



위 치	배수시설
현 황	배수관 전경



위 치	주형 (바닥판하면)
현 황	전경



위 치	교각
현 황	전경

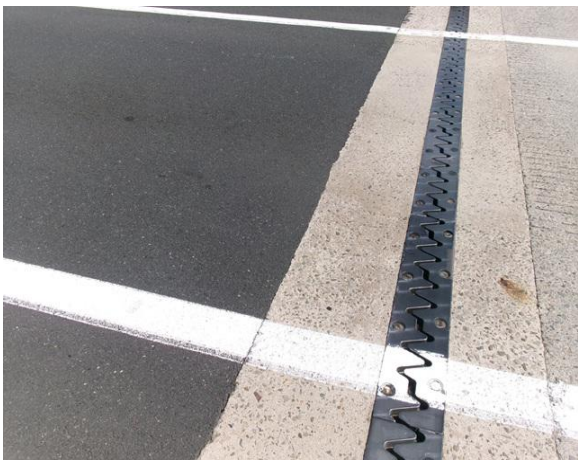


위 치	교량받침
현 황	전경

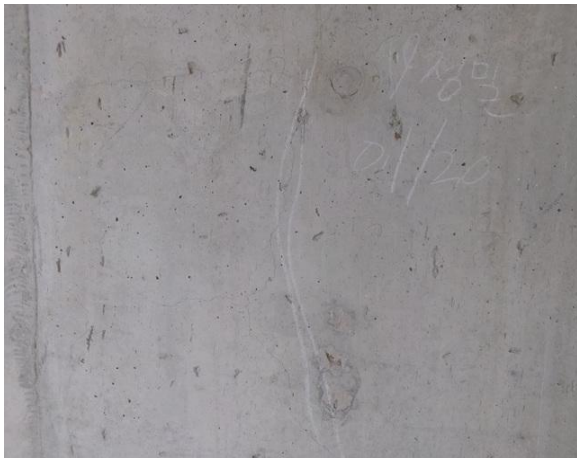


위 치	신축이음
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열 (A=2.0m×1.0m)	현 황	접속슬래브파손 (A=4.0m×0.3m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S2	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	균열부백태 (A=0.1m×1.0m)	현 황	후타재 박락 (A=0.1m×2.0m)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	교량받침 영천방향 A2-SH3
현 황	후타재 균열 (Cw<0.3mm)	현 황	스토퍼 간섭

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	거더 영천방향 S4-G5	위 치	교대 상주방향 A1
현 황	파손(A=0.5m×0.2m)	현 황	실란트 이격(L=4.0m)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 영천방향 P1
현 황	표면박리(A=5.0m×1.5m)	현 황	망상균열(A=8.0m×2.0m)

40. 반정교

전경 및 손상현황 사진



위 치	교면포장
현 황	전경



위 치	배수시설
현 황	배수구 전경



위 치	주형 (바닥판하면)
현 황	전경



위 치	교각
현 황	전경

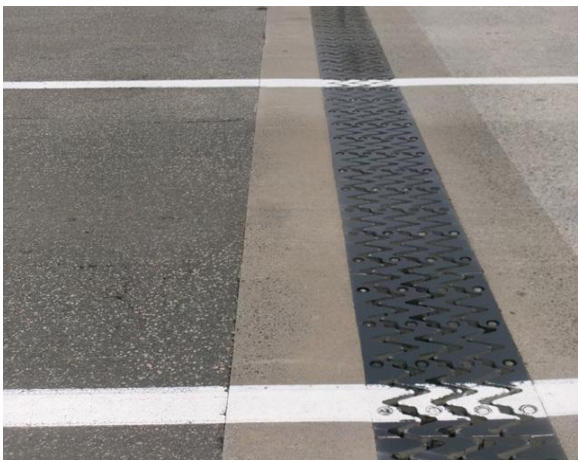


위 치	교량받침
현 황	전경



위 치	신축이음
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S2	위 치	교면포장 영천방향 S7
현 황	망상균열(A=50.0m×3.0m)	현 황	파손(A=0.3m×0.3m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	망상균열 및 백태(A=2.5m×1.0m)	현 황	방호벽 차수관 앵커탈락
			
위 치	신축이음 상주방향 P7	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 파손(A=0.2m×0.8m)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	거터외부 상주방향 S1-G2	위 치	거터외부 영천방향 S1-G2
현 황	하부 플랜지변형 및 도장박락(A=0.5m×1.0m)	현 황	하부 플랜지변형 및 도장박락(A=0.5m×1.0m)
			
위 치	교량받침 상주방향 P5-SH1	위 치	교량받침 영천방향 A1-SH2
현 황	무수축물탈 균열(Cw<0.3mm)	현 황	무수축물탈 층분리(A=0.1m×1.0m)
			
위 치	교대 상주방향 P3	위 치	교각 영천방향 P7
현 황	박락(A=0.3m×0.3m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)

41. 영천JCT Ramp-A교

전경 및 손상현황 사진



위 치	교면포장
현 황	전경



위 치	배수시설
현 황	배수관 전경



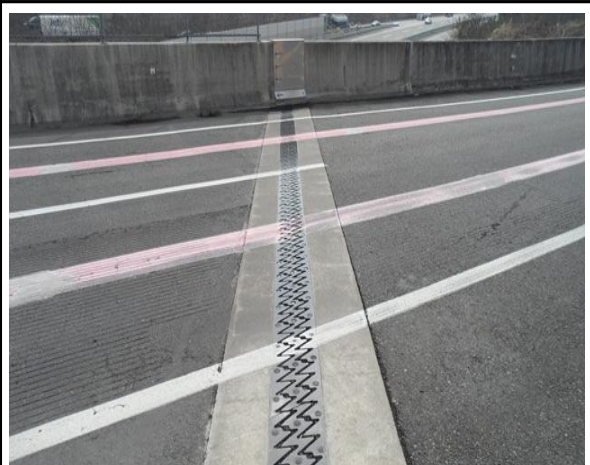
위 치	주형 (바닥판하면)
현 황	전경



위 치	교각
현 황	전경

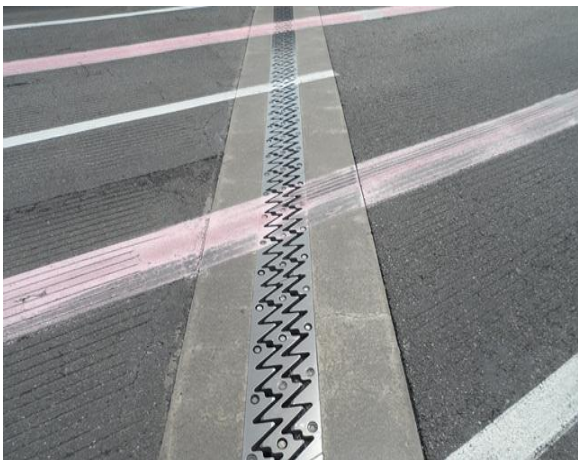


위 치	교량받침
현 황	전경



위 치	신축이음
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 S9	위 치	교면포장 S14
현 황	아스콘 망상균열(A=2.5m×50.0m)	현 황	아스콘 파손(A=1.0m×0.2m)
			
위 치	방호벽 S14	위 치	배수시설 S8
현 황	파손(A=2.0m×0.5m)	현 황	배수구 막힘
			
위 치	신축이음 A2	위 치	바닥판하면 S12
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	박리(A=30.0m×0.3m)

전경 및 손상현황 사진



위 치	교량받침 P7-SH3
현 황	무수축물탈 박락($A=0.1\text{m}\times0.1\text{m}$)



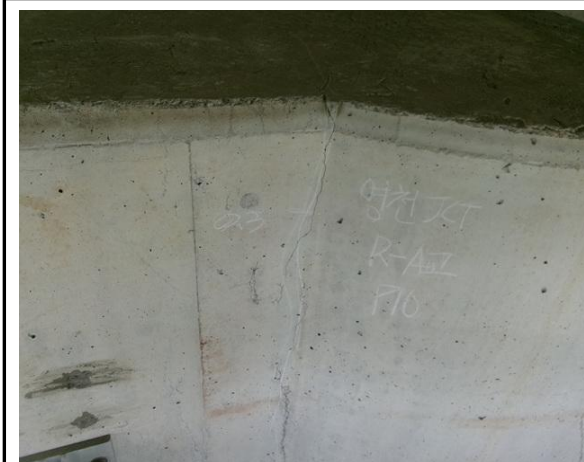
위 치	교량받침 P9-SH2
현 황	무수축물탈 균열($C_w<0.3\text{mm}$)



위 치	교대 A2
현 황	균열($C_w>0.3\text{mm}$)



위 치	교각 P11
현 황	재료분리($A=0.3\text{m}\times0.3\text{m}\times2\text{EA}$)



위 치	교각 P10
현 황	균열($C_w>0.3\text{mm}$)



위 치	교각 P9
현 황	점검로 변형

42. 영천JCT Ramp-B교

전경 및 손상현황 사진



위 치	교면포장
현 황	전경



위 치	배수시설
현 황	배수관 전경



위 치	주형 (바닥판하면)
현 황	전경



위 치	교대
현 황	전경

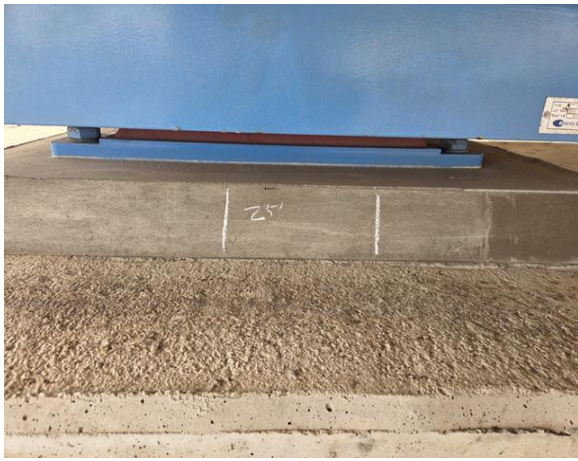


위 치	교량받침
현 황	전경



위 치	신축이음
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 S2	위 치	방호벽 S1
현 황	아스콘 파손(A=0.5m×0.5m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	바닥판하면 S1	위 치	교량받침 P2-SH2
현 황	박리(A=2.0m×1.0m)	현 황	무수축몰탈 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교대 A1	위 치	교각 P2
현 황	박락(A=0.4m×0.5m)	현 황	표면불량(A=0.7m×0.3m)