
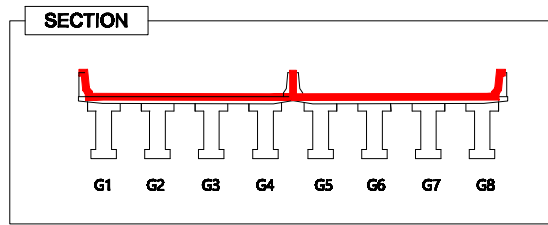


현문교 보수보강도 바닥판 상면 S1

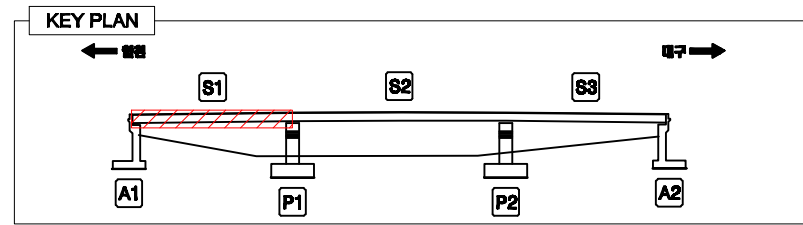

LEGEND


	콘 크		망상근열		박리, 파손		누수, 침수
	콘 테		열화, 마모		트사포력		재료분리
	오 열		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 량 표

번호	구분 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (㎡)		
1	-	주요재균열	주요균열	0.2	0.4		12	4.80	㎡
2	-	유간토사포력	보수원료		10.50		1	10.50	㎥
3	-	주요재균열	주요균열	0.1	0.4		9	3.60	㎡
4	-	배수구막힘	보수원료				1	1.00	㎥
5	-	배수구막힘	보수원료				1	1.00	㎥
6	-	배수구막힘	보수원료				1	1.00	㎥
7	-	배수구막힘	보수원료				1	1.00	㎥
8	-	배수구막힘	보수원료				1	1.00	㎥
9	-	배수구막힘	보수원료				1	1.00	㎥
10	배수	포장 변형	포장소량보수		0.55	0.50	1	0.28	㎡
11	-	유간토사포력	보수원료		10.50		1	10.50	㎥
12	배수	자갈점토층	자갈점토층				2	2.00	㎥
13	배수	포장 노후화	포장소량보수		0.18	0.10	1	0.01	㎡
14	-	주요재균열	주요균열	0.2	0.4		14	5.60	㎡
15	-	주요재균열	주요균열	0.1	0.4		8	3.20	㎡
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



합천방향 ←

→ 대구방향

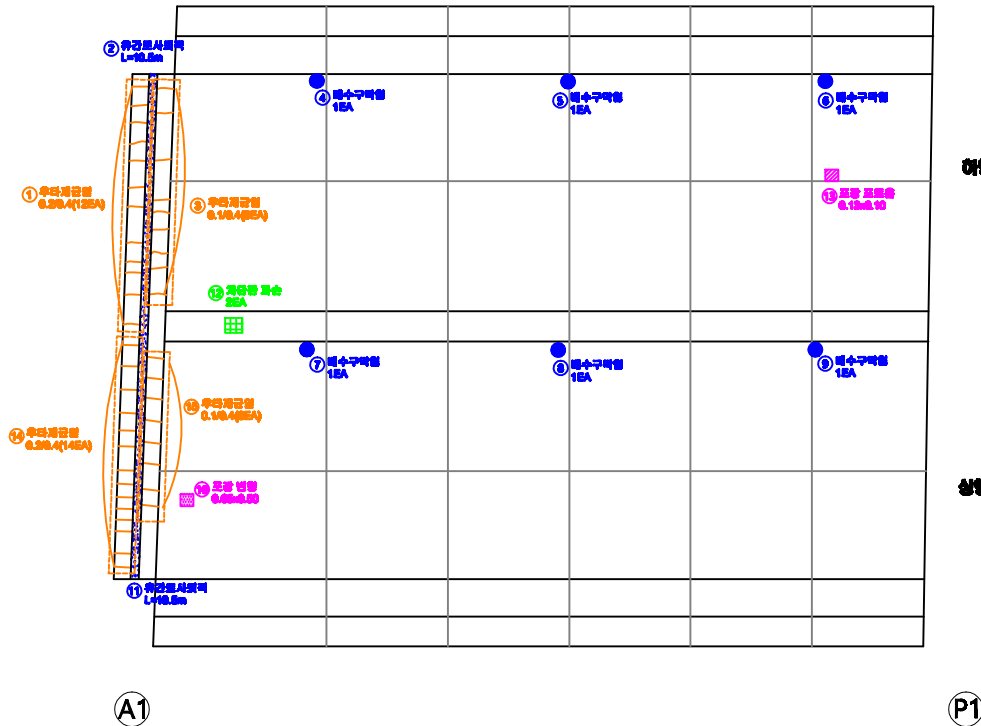

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 상면 S1	01

현문교 보수보강도 바닥판 상면 S2

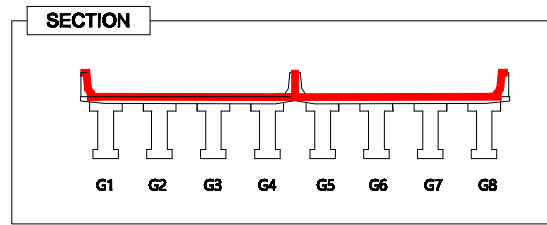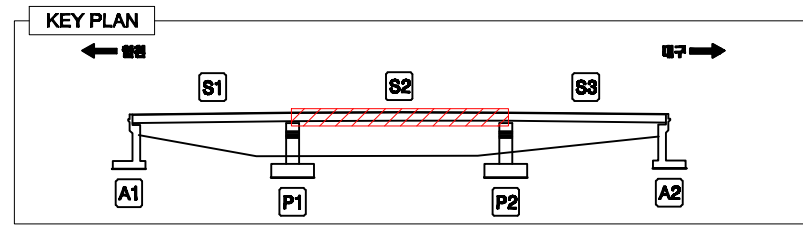


LEGEND

	콘 역		망상강철		박리, 파손		누수, 침수
	콘 역		망상강철		박리, 파손		누수, 침수
	콘 역		망상강철		박리, 파손		누수, 침수
	콘 역		망상강철		박리, 파손		누수, 침수
	콘 역		망상강철		박리, 파손		누수, 침수

합천방향 ←



→ 대구방향

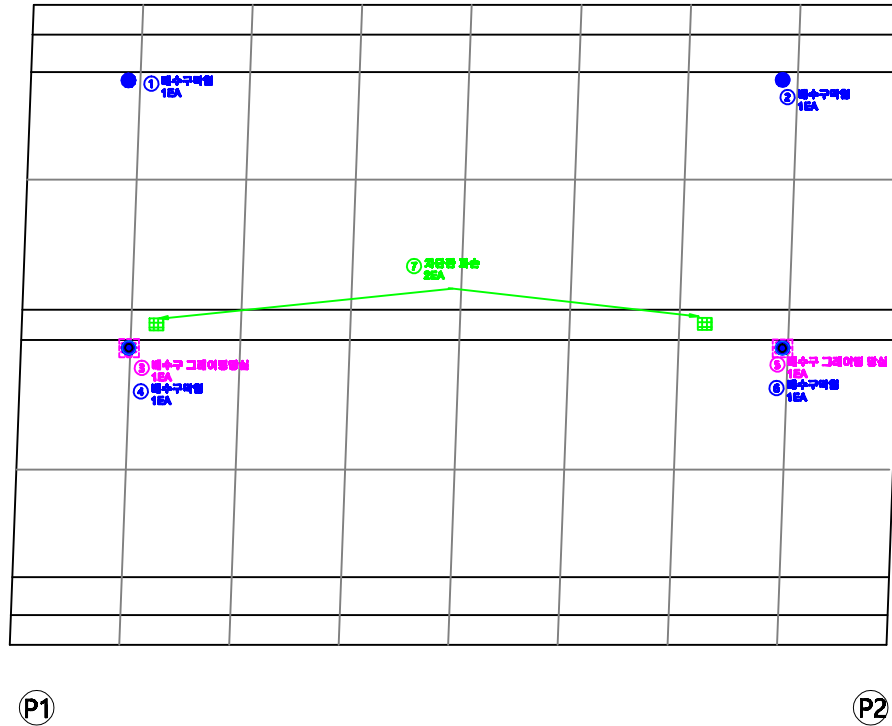

보 수 물 량 표

번호	구분	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (㎡)		
1	-	보수구멍	보수용토				1	1.00	20'보수
2	-	보수구멍	보수용토				1	1.00	20'보수
3	①손위	보수구 그레더링	보수구 그레더링				1	1.00	20'보수
4	-	보수구멍	보수용토				1	1.00	20'보수
5	①손위	보수구 그레더링	보수구 그레더링				1	1.00	20'보수
6	-	보수구멍	보수용토				1	1.00	20'보수
7	①손위	차단판	차단판				2	2.00	신규
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 상면 S2	02

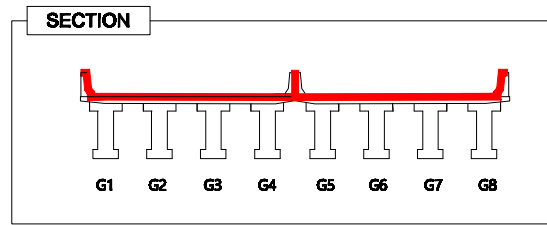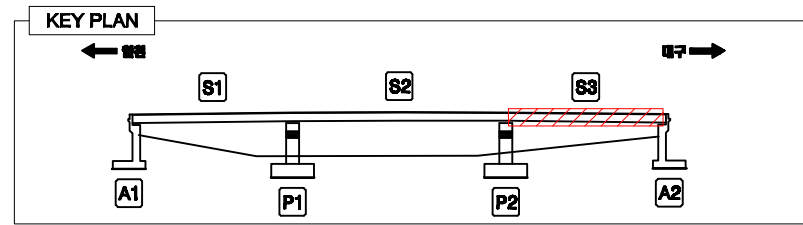


LEGEND

강철 보	콘크리트	방수층	방수층	방수층	방수층	방수층	방수층
콘크리트	방수층	방수층	방수층	방수층	방수층	방수층	방수층
방수층	방수층	방수층	방수층	방수층	방수층	방수층	방수층
방수층	방수층	방수층	방수층	방수층	방수층	방수층	방수층


합천방향 ←

→ 대구방향

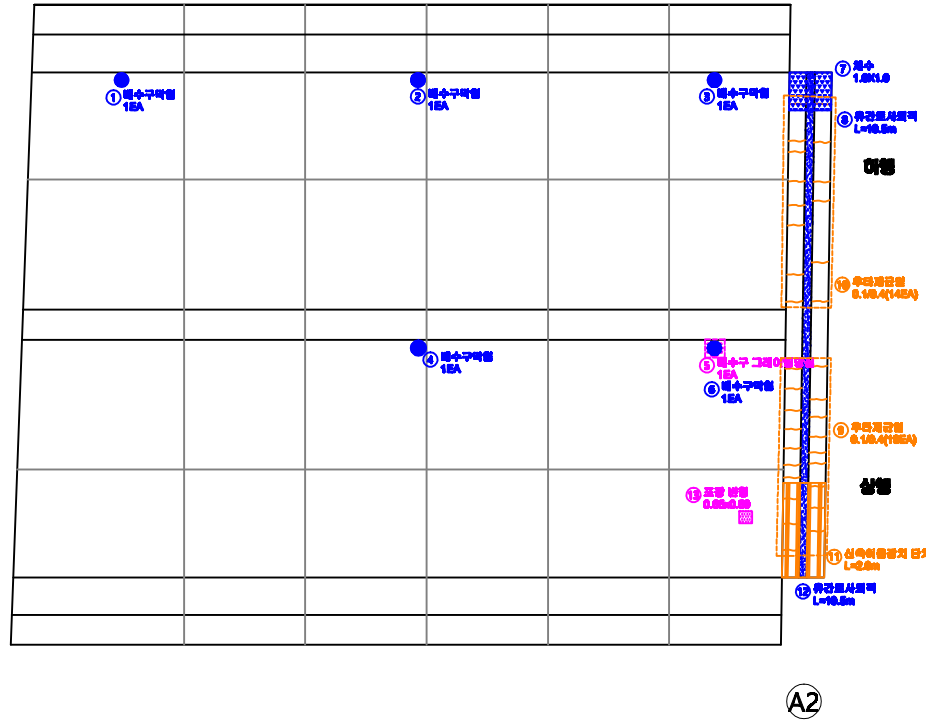

보 수 물 량 표

번호	구분	구분	구분	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (㎡)		
1	-	보수구멍	보수구멍				1	1.00	㎡ 20'보수
2	-	보수구멍	보수구멍				1	1.00	㎡ 20'보수
3	-	보수구멍	보수구멍				1	1.00	㎡ 20'보수
4	-	보수구멍	보수구멍				1	1.00	㎡ 20'보수
5	2차원	보수구멍	보수구멍				1	1.00	㎡
6	-	보수구멍	보수구멍				1	1.00	㎡ 20'보수
7	-	보수구멍	보수구멍				1	1.00	㎡ 20'보수
8	-	보수구멍	보수구멍				1	1.00	㎡ 20'보수
9	-	보수구멍	보수구멍				1	1.00	㎡ 20'보수
10	-	보수구멍	보수구멍				1	1.00	㎡ 20'보수
11	-	보수구멍	보수구멍				1	1.00	㎡ 20'보수
12	-	보수구멍	보수구멍				1	1.00	㎡ 20'보수
13	2차원	보수구멍	보수구멍				1	1.00	㎡
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									


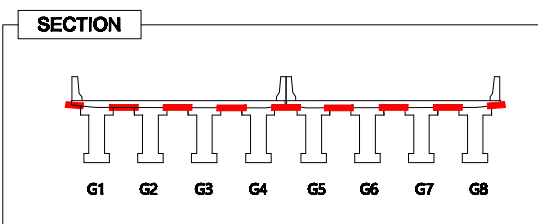


LEGEND							
	관 열		망상관열		박리, 파손		누수, 제수
	백 태		매홀, 마모		토사몰려		제료분리
	오 열		부 식		혈근노출		대수구멍열
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		대수관길이부

[illegible]

	① 점수표 15A ③ 점수표 15A		
01			
02			
03			
04	④ 점수표 15A		② 점수표 15A
05			
06			⑥ 점수표 15A
07			
08			

현문교 보수보강도 바닥판 하면 S2

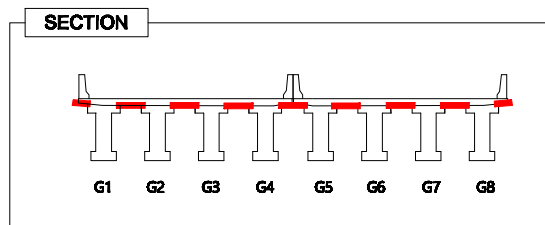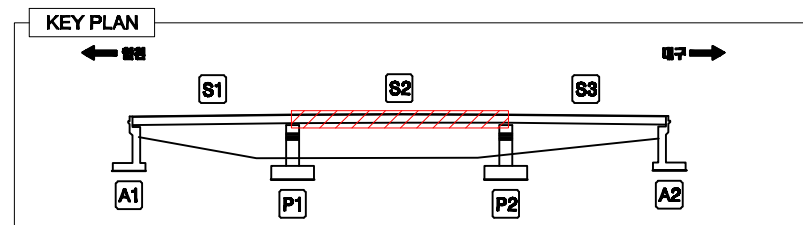

LEGEND

	콘 역		방상강철		박리, 파손		누수, 침수
	벽 터		열화, 마모		트사파괴		재료분리
	오 역		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 량 표

번호	구분 순위	손상 내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (㎡)		
1	2순위	균열부백터	벽면채기	0.1	0.52	0.25	2	0.26	㎡
2	2순위	균열	표면처리	0.2	1.04	0.25	2	0.52	㎡
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

합천방향 ←

→ 대구방향



01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					

P1

P2

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 하면 S2	05

현문교 보수보강도 바닥판 하면 S3

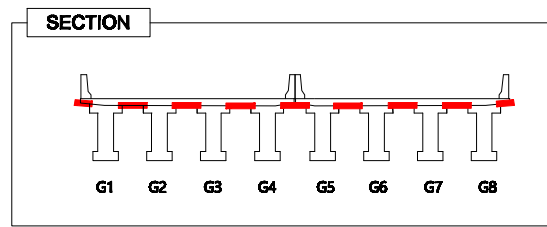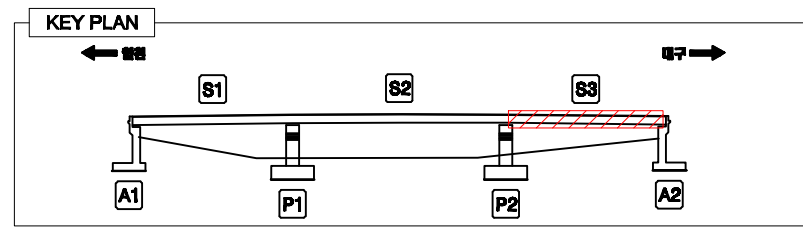

LEGEND


	콘 역		망상강철		박리, 파손		누수, 침수
	콘 테		망상강철		트사파괴		재료분리
	오 역		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 량 표

번호	구분 순위	손상 내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (㎡)	보수물량		
1	-	균열	보수충로	0.1	0.8		16	12.80	㎡	20'보수
2	-	균열	보수충로	0.1	0.8		12	9.60	㎡	20'보수
3	-	균열	보수충로	0.1	0.8		12	9.60	㎡	20'보수
4	0순위	균열	고강도치리	0.1	0.39	0.25	2	0.20	㎡	
5	-	균열	보수충로	0.1	0.8		2	1.60	㎡	20'보수
6	-	균열	보수충로	0.1	0.8		5	4.00	㎡	20'보수
7	0순위	배수관누수	배수관연결부보수				1	1.00	㎡	신규
8	0순위	배수관누수	배수관연결부보수				1	1.00	㎡	신규
9	0순위	배수관누수	배수관연결부보수				1	1.00	㎡	신규
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

합천방향 ←



→ 대구방향

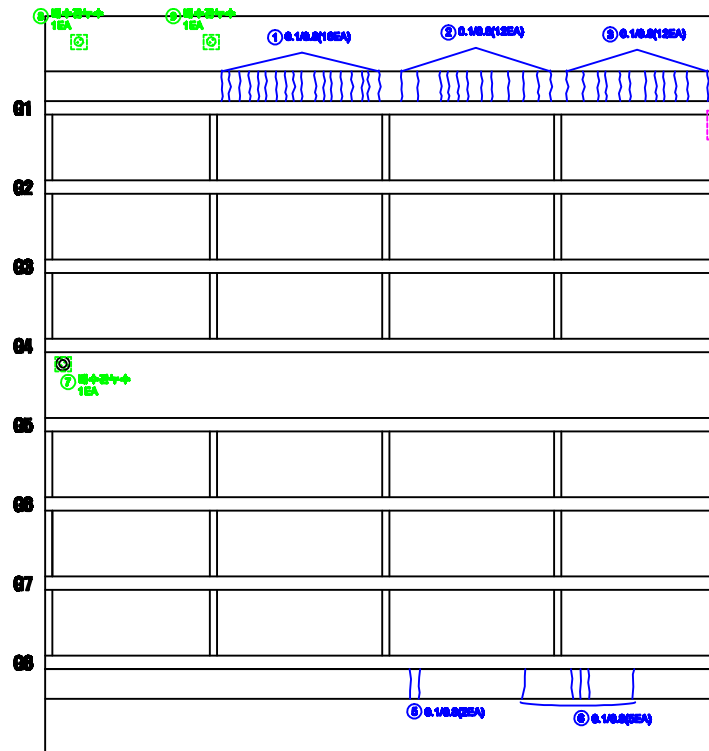

P2

A2

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 하면 S3	06

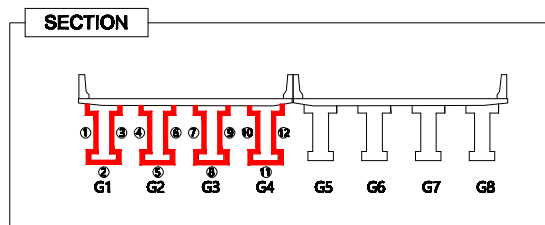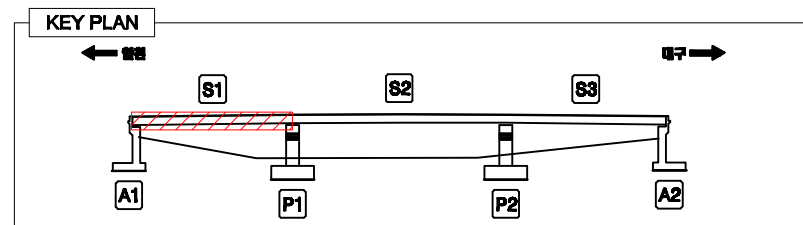

LEGEND


강철 보	강철 보	강철 보	강철 보	강철 보	강철 보
콘크리트	콘크리트	콘크리트	콘크리트	콘크리트	콘크리트
오일	오일	오일	오일	오일	오일
보수준	보수준	보수준	보수준	보수준	보수준



보수량표

번호	구분 순위	손상 내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (㎡)	보수물량		
1	-	강상균열	보수완료		0.3	80.0	1	8.00	㎡	20'보수
2	3순위	강상균열	표면처리		2.00	0.30	8	0.24	㎡	신규
3	2순위	콘크리트	단면보수		0.18	0.10	1	0.01	㎡	신규
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

합천방향 ←

→ 대구방향

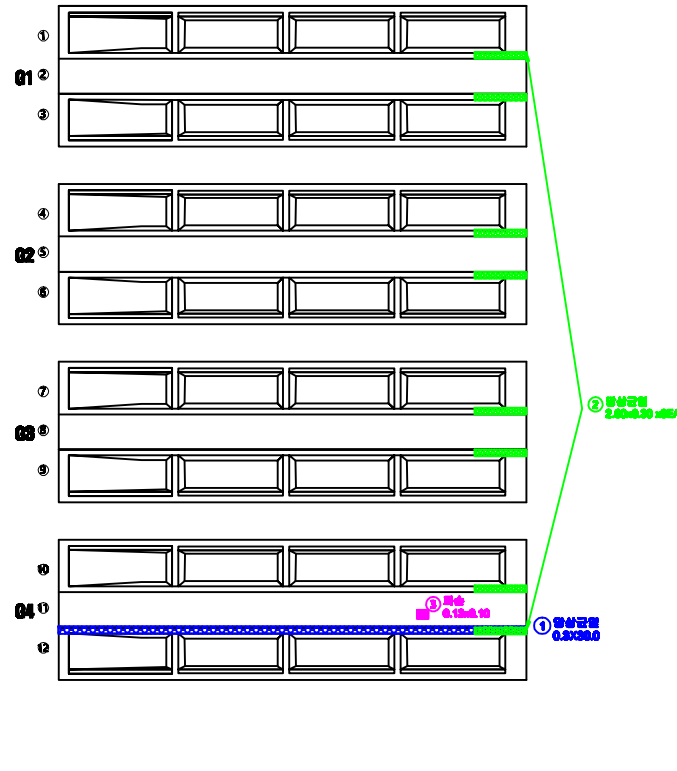

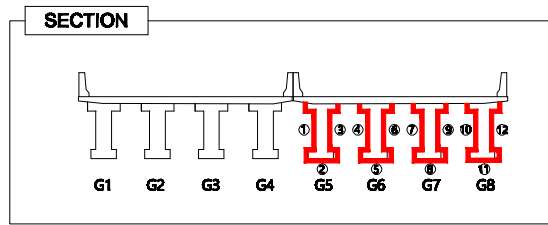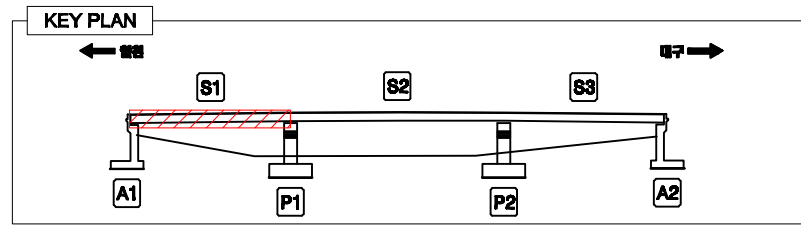

LEGEND


콘크리트	아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트
아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트
아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트
아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트	아스팔트콘크리트

보수량표

번호	유선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (㎡)			보수률률
1	3순위	양상균열	표면처리		2.60	0.30	8	6.24	㎡	신규
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

합천방향 ←

→ 대구방향


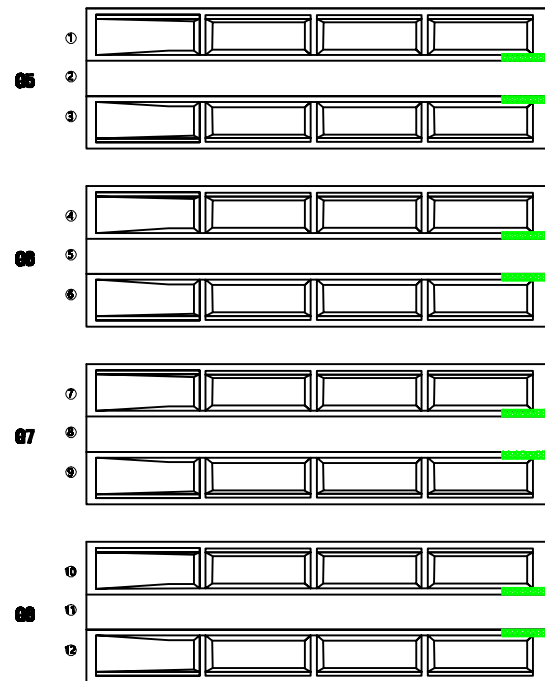


② 양상균열
2.60x0.30 x85A

Ⓐ

Ⓐ

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더 S1-2	08

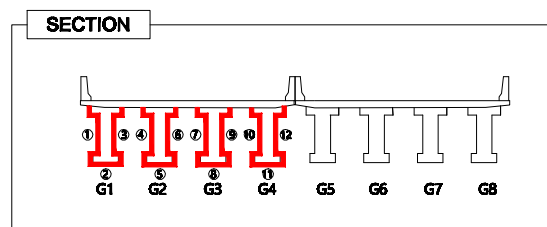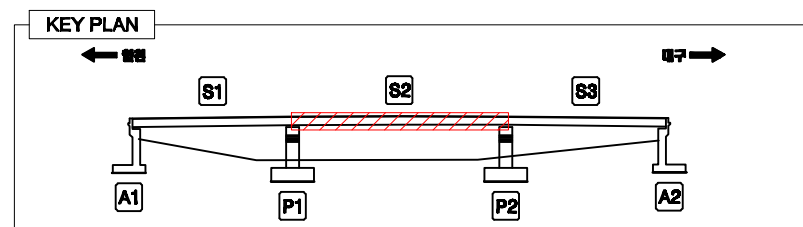


LEGEND

	콘 결		강철부식		박리, 파손		누수, 침수
	콘 터		열화, 마모		트사파열		재료분리
	오 얼		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

합천방향 ←



→ 대구방향

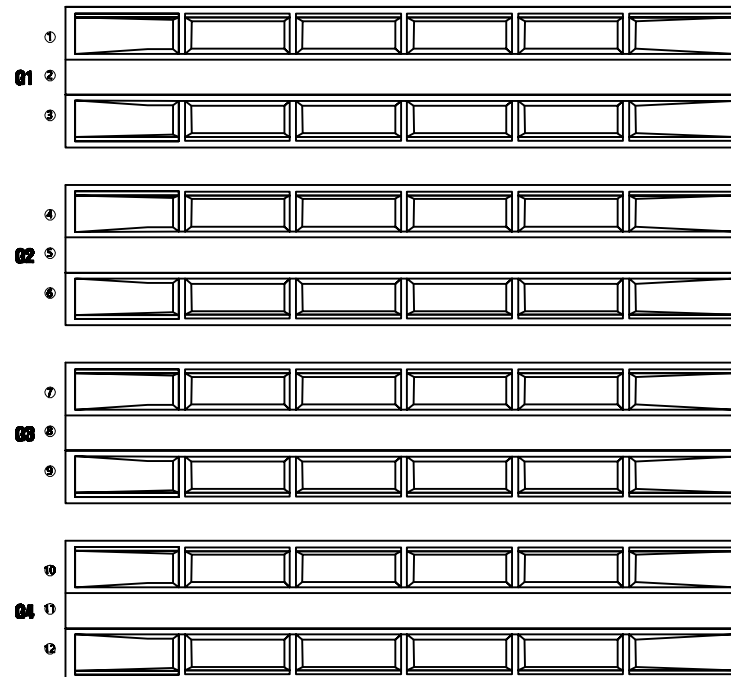

P1

P2

번호	유형 순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (㎡)	보수물량		
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

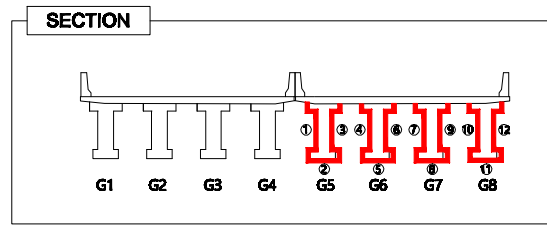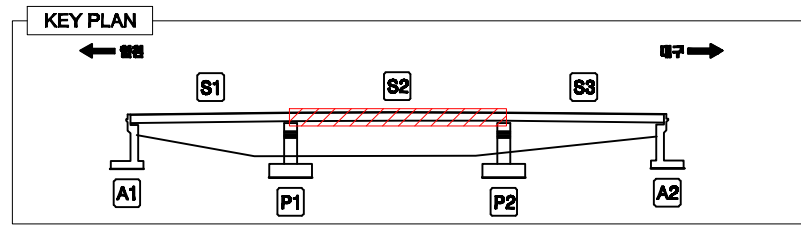


LEGEND

콘 크	보강콘크리트	균열, 파손	누수, 침수
콘 크	보강콘크리트	균열, 파손	누수, 침수
콘 크	보강콘크리트	균열, 파손	누수, 침수
콘 크	보강콘크리트	균열, 파손	누수, 침수
콘 크	보강콘크리트	균열, 파손	누수, 침수

합천방향 ←

→ 대구방향


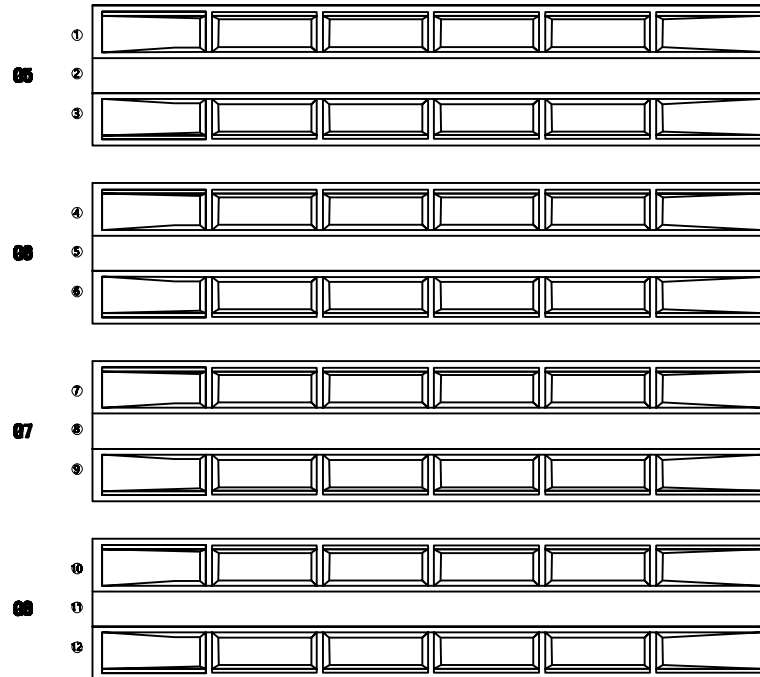


P1

P2

보 수 물 망 표

번호	유형 순서	손상 내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (㎡)	보수물량		
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

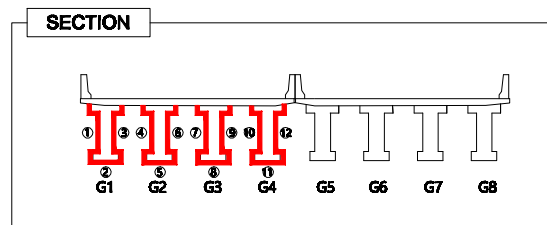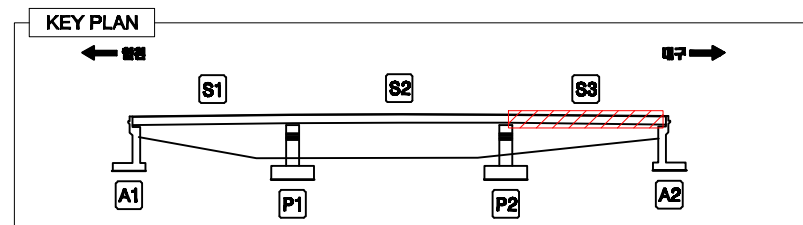

LEGEND


콘 크	아스팔트	콘 크	콘 크	콘 크	콘 크
콘 크	아스팔트	콘 크	콘 크	콘 크	콘 크
콘 크	아스팔트	콘 크	콘 크	콘 크	콘 크
콘 크	아스팔트	콘 크	콘 크	콘 크	콘 크

보 수 물 량 표

번호	구분	손상 내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (㎡)		
1	상면	표면처리	표면처리	2.00	0.30	8	0.24	㎡	신규
2	상면	표면처리	표면처리	0.30	0.10	1	0.05	㎡	신규
3	상면	표면처리	표면처리	0.1	0.02	1	0.18	㎡	신규
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

합천방향 ←



→ 대구방향

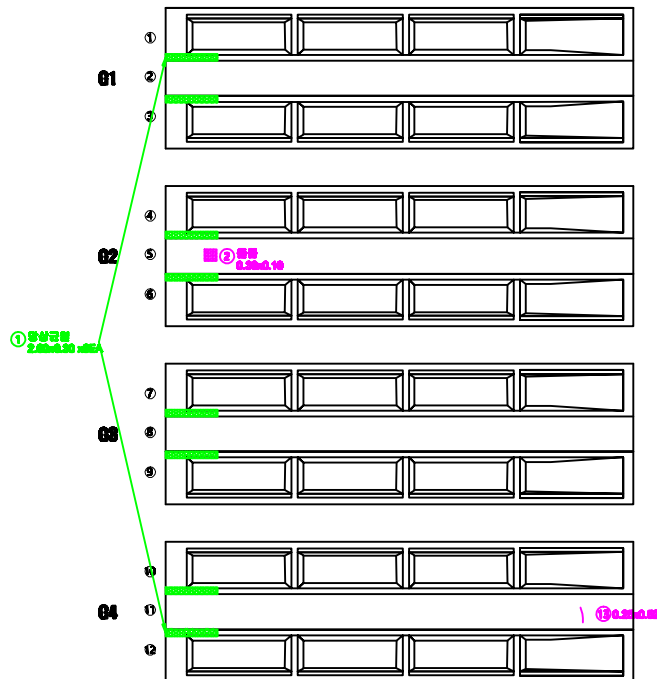

P2

A2

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더 S3-1	11

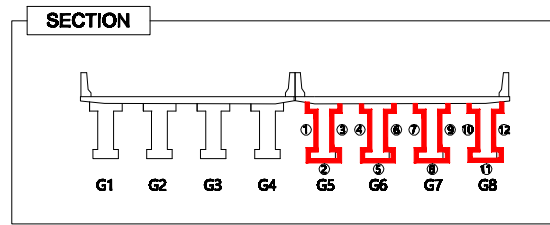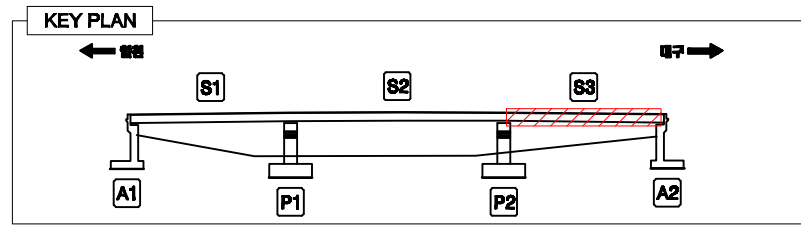

LEGEND


	콘 크		방상콘크		박리, 파손		누수, 침수
	벽 터		골재, 모래		표지판		배수재료
	오 유		부 식		철근노출		배수구막힘
	배수재료		침 식		파괴, 변형		배수관길어부족



보 수 물 량 표

번호	구분 순위	손상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (㎡)			보수물량
1	-	파손	보수완료		0.1	0.1	2	0.02	㎡	20'보수
2	배수	방상콘크리트	표면처리		2.00	0.30	8	0.24	㎡	신규
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

합천방향 ←

→ 대구방향

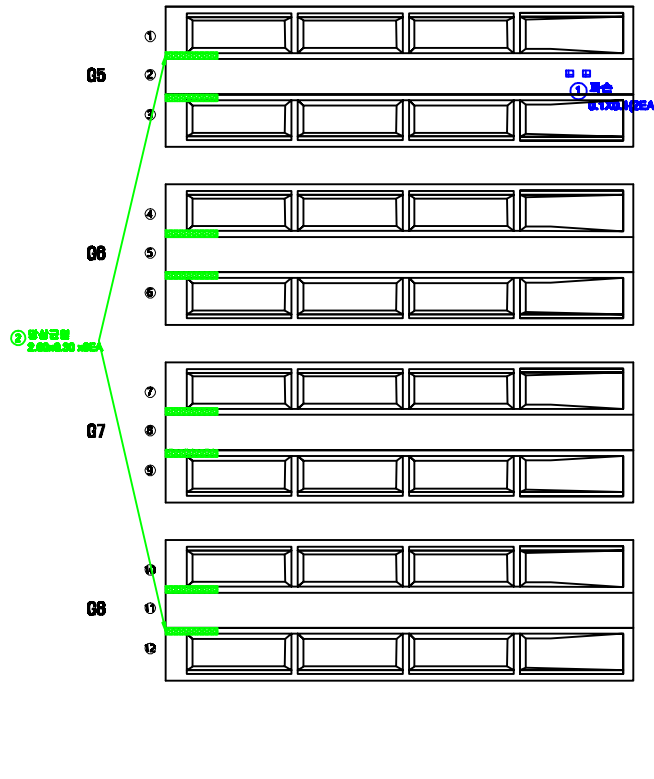

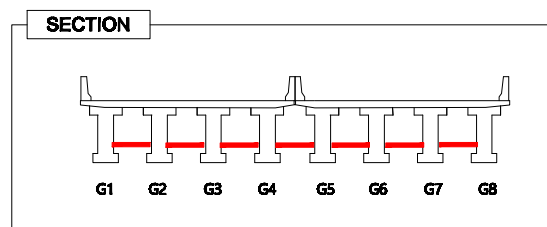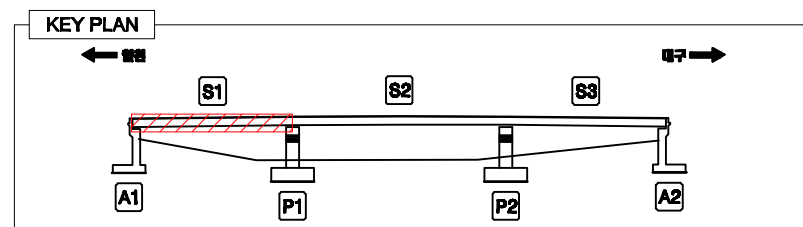

LEGEND

콘 크	아스콘	철근	팽창관절	균열, 파손	누수, 침수
배수구	배수구	배수구	배수구	배수구	배수구
배수구	배수구	배수구	배수구	배수구	배수구
배수구	배수구	배수구	배수구	배수구	배수구
배수구	배수구	배수구	배수구	배수구	배수구

번호	구분	구분	구분	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (㎡)		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

합천방향 ←



→ 대구방향

	점진 하향	점진 하향	점진 하향	점진 하향
01-02				
02-03				
03-04				
05-06				
06-07				
07-08				
	C81	C82	C83	C84

Ⓐ1

Ⓐ1

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	가로보 S1	13

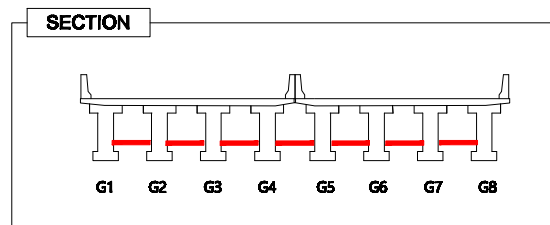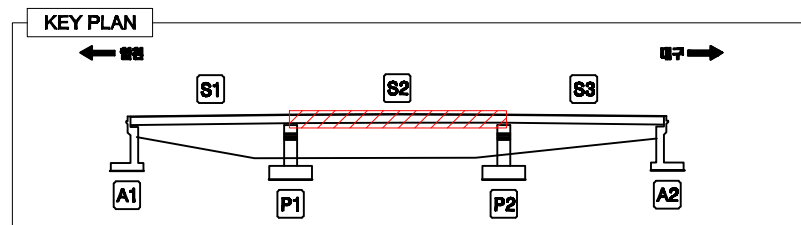

LEGEND					
	콘 결		방식균열		박리, 파손
	백 테		열화, 마모		트사피력
	오 얼		부 식		철근노출
	보수흔적		침 식		자갈, 변형
					누수, 체수
					재료분리
					철근부식
					철근부식

보 수 물 량 표

번호	구분 순위	손상 내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (㎡)	보수물량		
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

합천방향 ←


→ 대구방향

	합천	관천 하천	관천 하천	관천 하천	관천 하천	관천 하천	관천 하천
01~02							
02~03							
03~04							
05~06							
06~07							
07~08							
	C81	C82	C83	C84	C85	C86	C87

P1

P2



용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	가로보 S2	14

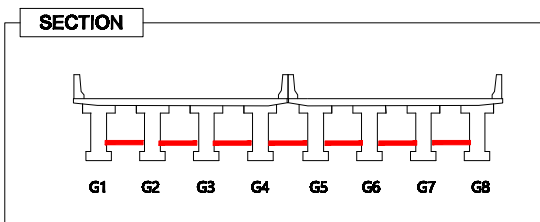

LEGEND							
	관 열		망상관열		박리, 파슨		누수, 체수
	백 태		열화, 마도		토사리록		재료보리
	오 열		부 식		활근동늘		혜구머밀
	보수흔릭		천 식		좌굴, 변형		혜원괘질머밀

합천방향

➔ 대구방향



	周田	江田 永田 周田	江田 永田 周田	江田 永田 周田
01~02				
02~03				
03~04				
05~06				
06~07				
07~08				
	031	032	033	034

P2

A2



[illegible]

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 통 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다움기술단	None	2020.12	가로보 S3	15

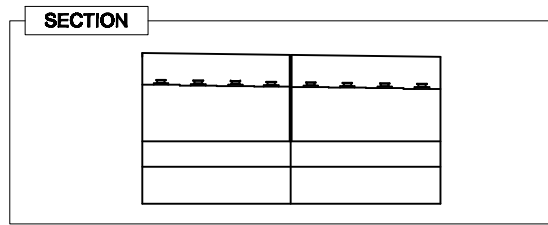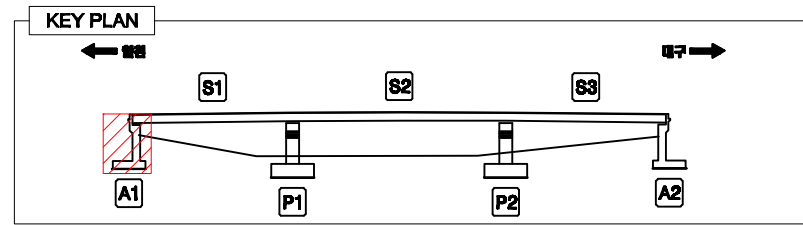



LEGEND

	콘 크		아스콘		철근		배수
	콘 크		아스콘		철근		배수
	콘 크		아스콘		철근		배수
	콘 크		아스콘		철근		배수
	콘 크		아스콘		철근		배수

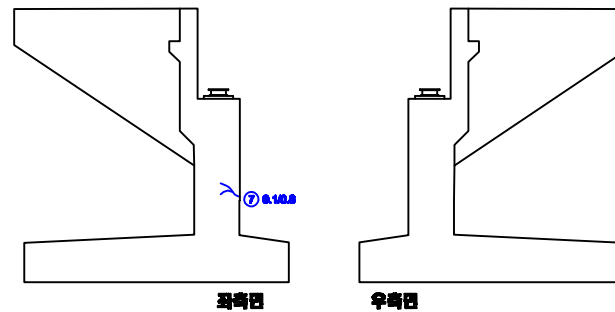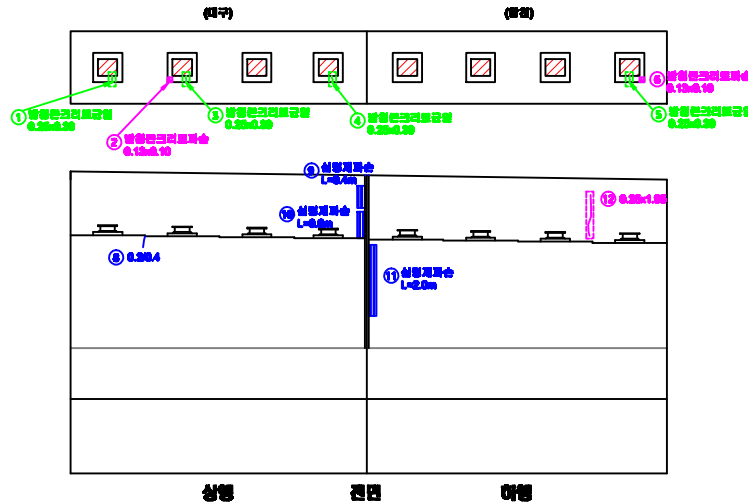

번호	구분	구분	구분	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (㎡)		
1	구분	구분	구분	0.1	0.30	0.25	1	0.10	구분
2	구분	구분	구분	0.18	0.10	1	0.01	구분	
3	구분	구분	구분	0.1	0.30	0.25	1	0.10	구분
4	구분	구분	구분	0.1	0.30	0.25	1	0.10	구분
5	구분	구분	구분	0.2	0.30	0.25	1	0.10	구분
6	구분	구분	구분	0.18	0.10	1	0.01	구분	
7	-	구분	구분	0.1	0.8		1	0.80	20'보수
8	-	구분	구분	0.2	0.8		1	0.80	20'보수
9	-	구분	구분	0.4			1	0.40	20'보수
10	-	구분	구분	0.8			1	0.80	20'보수
11	-	구분	구분	2.0			1	2.00	20'보수
12	구분	구분	구분	0.2	1.95	0.25	1	0.49	구분
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교대 A1	16

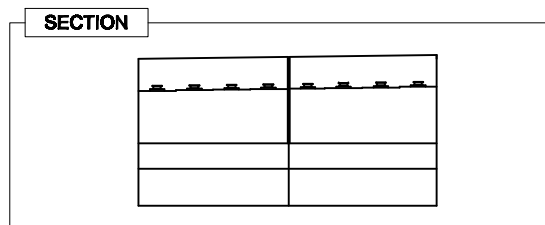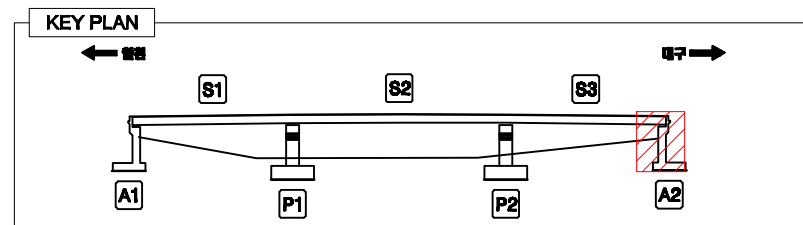


LEGEND



	콘 크		강철근		아스팔트		배수, 배수
	콘 크		강철근		아스팔트		배수, 배수
	콘 크		강철근		아스팔트		배수, 배수
	콘 크		강철근		아스팔트		배수, 배수
	콘 크		강철근		아스팔트		배수, 배수

보 수 물 량 표

번호	구분	구분	구분	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (㎡)		
1	구분	구분	구분	0.2	0.30	0.25	1	0.10	㎡
2	구분	구분	구분	0.3	0.30		1	0.30	㎡
3	구분	구분	구분	0.1	0.30	0.25	1	0.10	㎡
4	구분	구분	구분	0.1	0.30	0.25	1	0.10	㎡
5	구분	구분	구분	0.2	0.30	0.25	1	0.10	㎡
6	구분	구분	구분	0.2	0.30	0.25	2	0.20	㎡
7	-	구분	구분		1.0	0.5	1	0.50	㎡
8	-	구분	구분		4.5		1	4.50	㎡
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

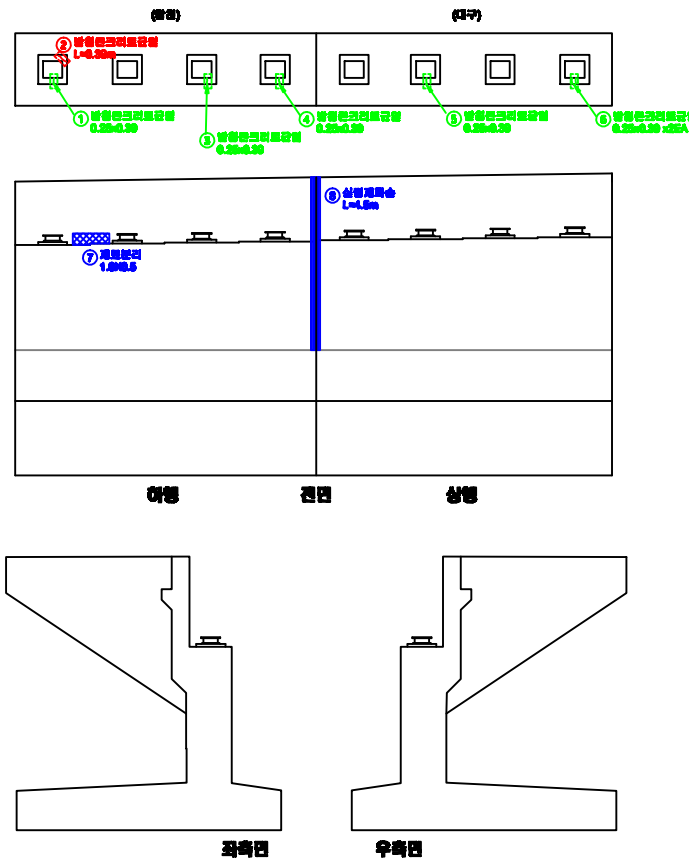

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교대 A2	17

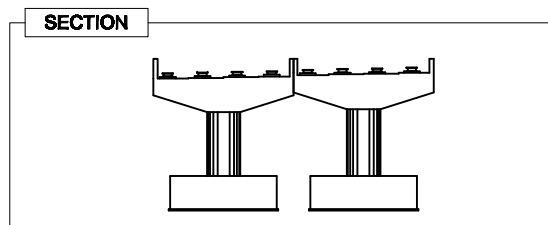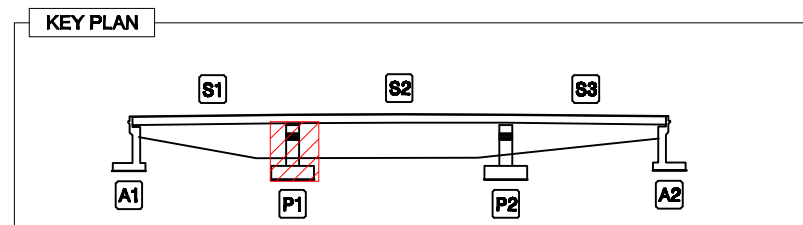


LEGEND

	콘 열		망상균열		박리, 파손		누수, 침수
	콘 테		열화, 마모		트사파괴		재료분리
	오 열		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손상 내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (㎡)		
1	2순위	망상균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	6	0.59	㎡
2	-	균열	보수함몰	0.1	0.7		1	0.70	㎡
3	-	균열	보수함몰	0.1	0.4		1	0.40	㎡
4	-	균열	보수함몰	0.1	0.7		1	0.70	㎡
5	-	균열	보수함몰	0.1	0.7		1	0.70	㎡
6	-	균열	보수함몰	0.1	1.0		1	1.00	㎡
7	-	균열	보수함몰	0.1	0.7		1	0.70	㎡
8	-	파손	보수함몰		0.1	0.3	1	0.03	㎡
9	-	균열	보수함몰	0.1	0.8		1	0.80	㎡
10	-	균열	보수함몰	0.2	1.5		2	3.00	㎡
11	-	균열	보수함몰	0.2	2.0		1	2.00	㎡
12	-	균열	보수함몰	0.2	0.2		2	0.40	㎡
13	-	균열	보수함몰	0.2	0.3		1	0.30	㎡
14	-	균열	보수함몰	0.1	1.0		4	4.00	㎡
15	-	망상균열	보수함몰		1.0	0.5	1	0.50	㎡
16	-	균열	보수함몰	0.2	1.0		1	1.00	㎡
17	-	균열	보수함몰	0.1	0.4		2	0.80	㎡
18	-	균열	보수함몰	0.2	0.5		1	0.50	㎡
19	-	균열	보수함몰	0.1	1.0		1	1.00	㎡
20	-	재료분리	보수함몰		0.2	0.1	1	0.02	㎡
21	-	균열	보수함몰	0.1	1.0		5	5.00	㎡
22	-	균열	보수함몰	0.2	0.3		1	0.30	㎡
23	-	균열	보수함몰	0.1	1.0		1	1.00	㎡
24	-	균열	보수함몰	0.1	1.0		1	1.00	㎡
25	2순위	망상균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	2	0.20	㎡
26	2순위	망상균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	6	0.59	㎡
27	2순위	망상균열	단면보수		0.39	0.39	2	0.28	㎡
28	2순위	망상균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	5	0.05	㎡
29	2순위	망상균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	5	0.05	㎡
30	2순위	망상균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	2	0.20	㎡

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교각 P1-1	18

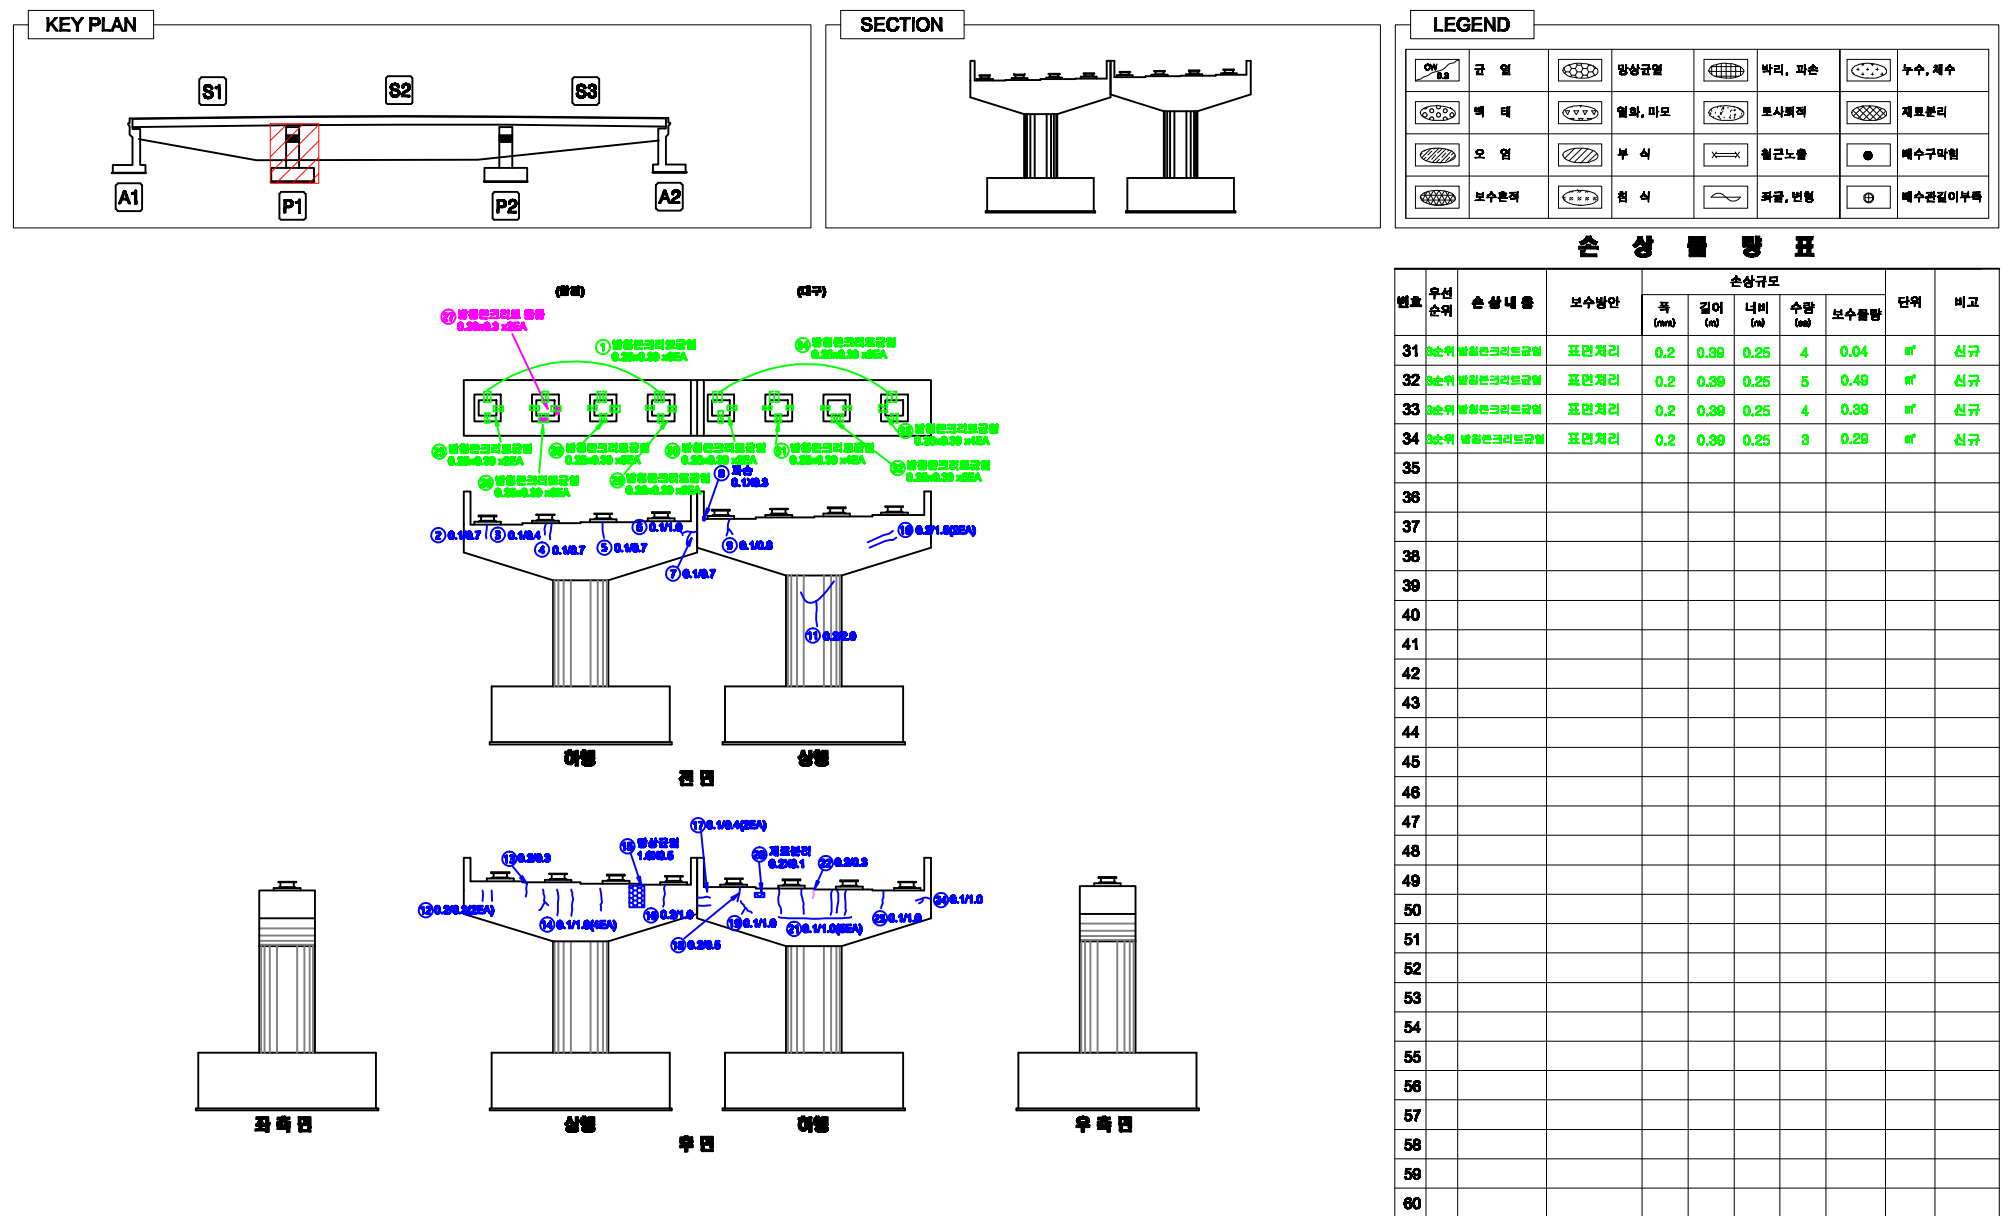

현문교 보수보강도 교각 P2

