
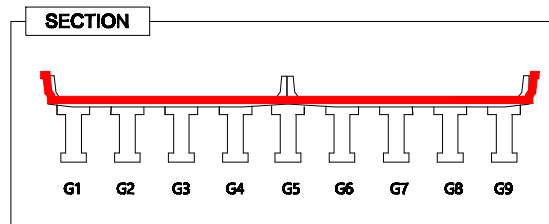


신장2교 보수보강도 바닥판상면S1

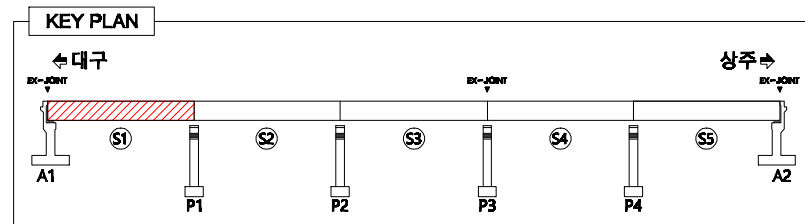


LEGEND

	콘크리트		보강철		강철		강철		강철		강철
	콘크리트		보강철		강철		강철		강철		강철
	콘크리트		보강철		강철		강철		강철		강철
	콘크리트		보강철		강철		강철		강철		강철

대구방향 ←

→ 상주방향


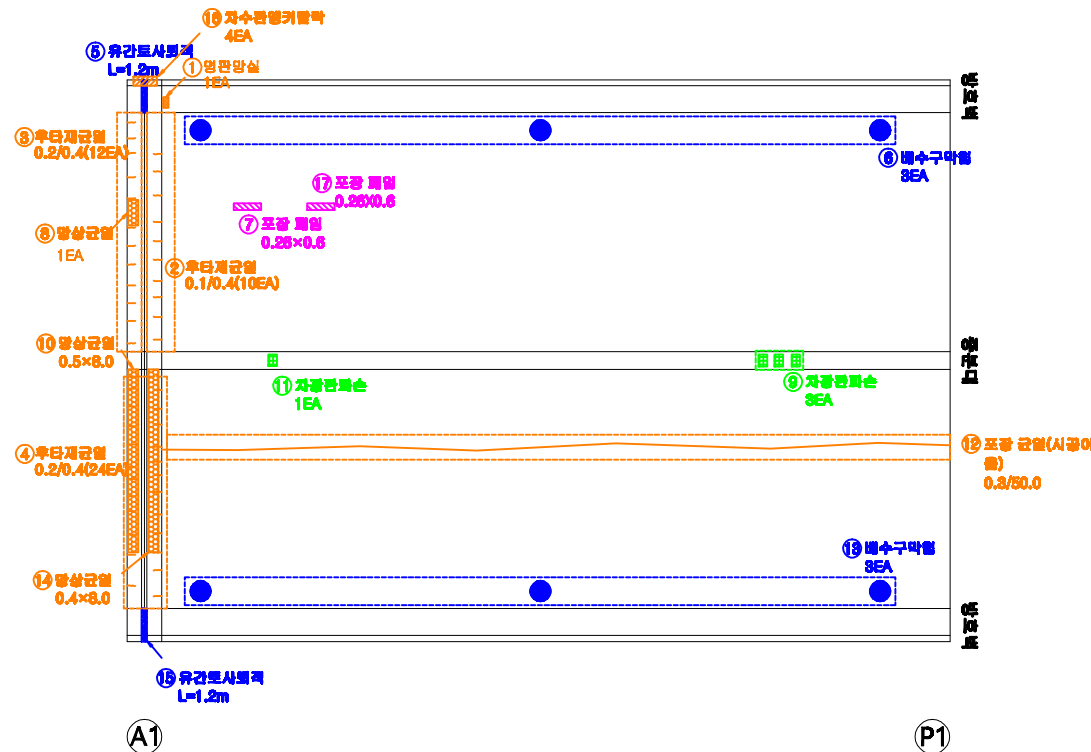


손상량량표

번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (개)	보수수량		
1	-	양상근설	주위관찰				1	1.00	ea	
2	-	후타재근설	주위관찰	0.1	0.4		10	4.00	m	
3	-	후타재근설	주위관찰	0.2	0.4		12	4.80	m	
4	-	후타재근설	주위관찰	0.2	0.4		24	9.60	m	
5	-	유간토사외격	보수현황		1.2		1	1.20	m	20'보수
6	-	배수구막힘	보수현황				8	8.00	ea	20'보수
7	2순위	포강 망설	포강소량보수	0.26	0.6		1	0.16	m	
8	-	후타재상근설	주위관찰				1	1.00	ea	
9	3순위	자공관포손	자공관정비				8	8.00	ea	
10	-	후타재상근설	주위관찰	0.5	8.0		1	4.00	m	
11	3순위	자공관포손	자공관정비				1	1.00	ea	손상감소
12	-	포강 망설(시공이음)	주위관찰	0.9	50.0		1	50.00	m	
13	-	배수구막힘	보수현황				8	8.00	ea	20'보수
14	-	양상근설	주위관찰	0.4	8.0		1	3.20	m	
15	-	유간토사외격	보수현황		1.2		1	1.20	m	20'보수
16	-	자수관셀커탈락	주위관찰				4	4.00	ea	신규
17	2순위	포강 망설	포강소량보수	0.26	0.6		1	0.16	m	신규
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다올기술단	None	2020.12	바닥판상면S1	01

신장2교 보수보강도 바닥판상면S2

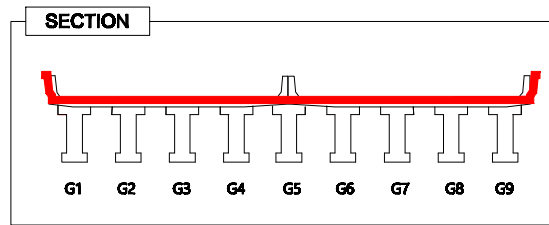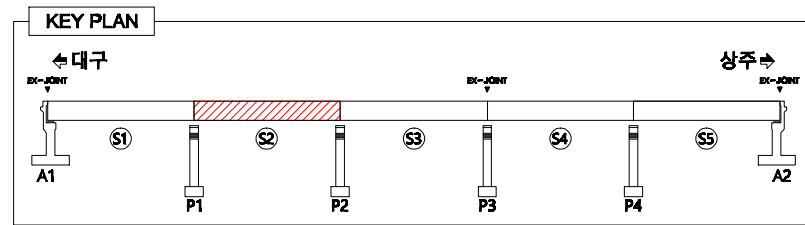

LEGEND


	콘 질		방상근열		바리, 파손		누수, 침수
	벽 태		열화, 마모		보사피복		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수준격		철 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

대구방향 ←

⇒ 상주방향



손상량량표

번호	우선 순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (개)	보수물량		
1	2순위	포장 표면층	포장소포보수		0.26	0.2	1	0.05	m ²	
2	-	포장 균열(시공이음)	주의관찰	0.3	30.0		1	30.00	m	
3	-	포면파리	주의관찰	0.2	10.0		1	2.00	m	
4	-	배수구막힘	보수물량				1	1.00	개	20'보수
5	3순위	배수구 그레더링방	배수구정개조				1	1.00	개	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

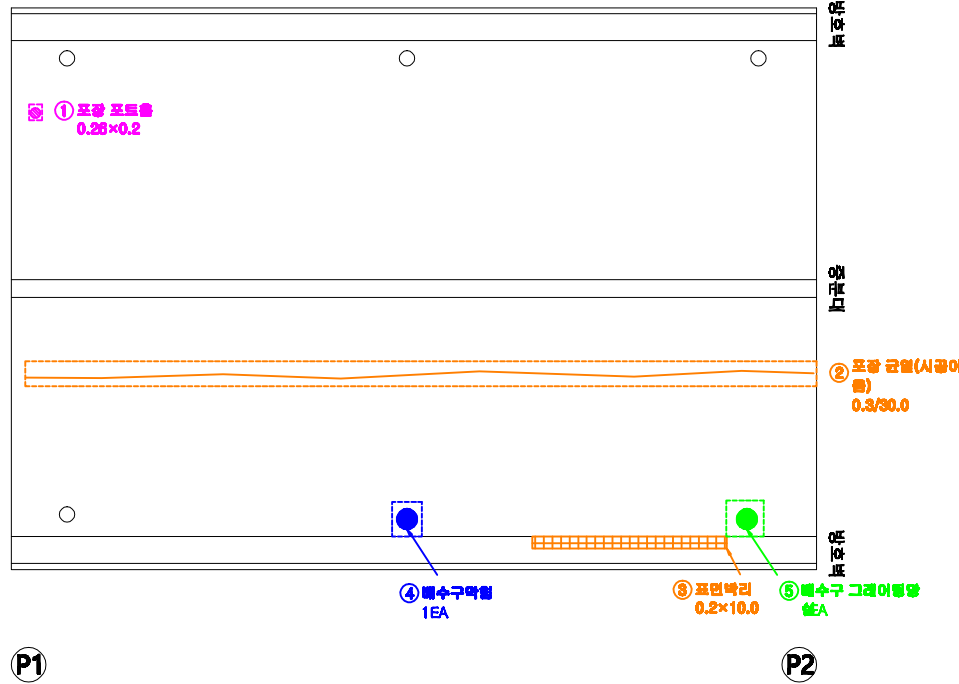

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판상면S2	02

신장2교 보수보강도 바닥판상면S3

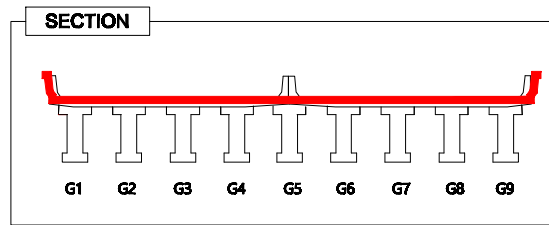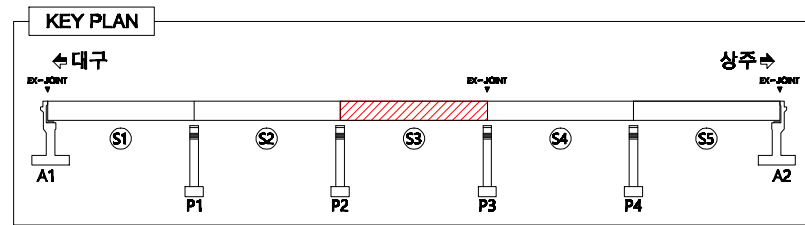


LEGEND

강 열	방상균열	바리, 파손	누수, 제수
벽 태	열화, 마모	트사파괴	재료분리
오 염	부 식	철근노출	배수구막힘
보수흔적	침 식	좌굴, 변형	배수관길어부족

대구방향 ←

→ 상주방향


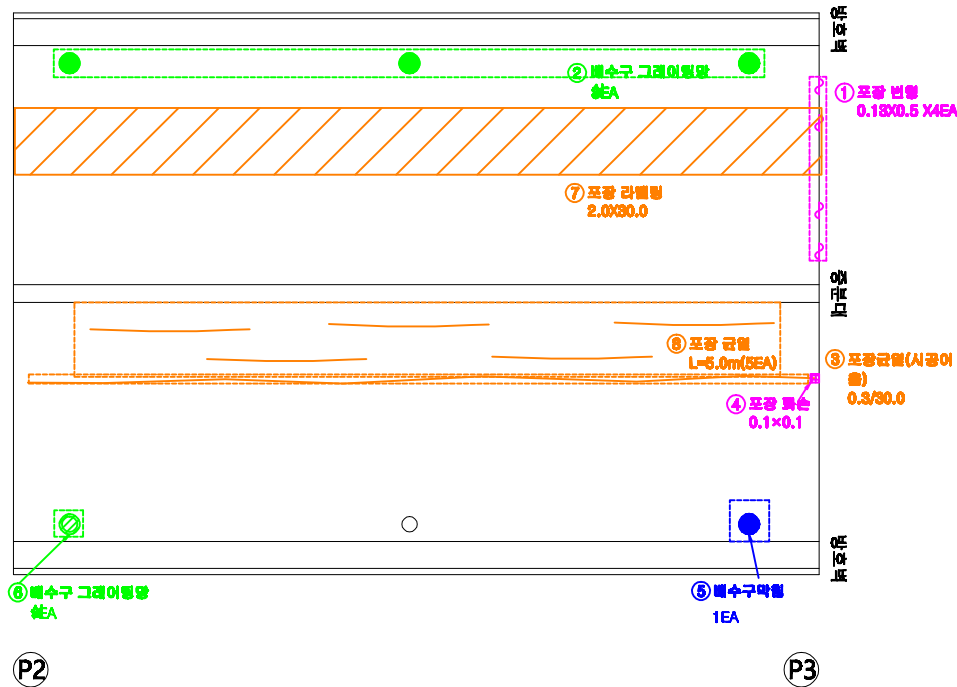


손상량량표

번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (개)	보수물량		
1	2순위	포장 변형	포장소량보수	0.13	0.5		4	0.26	m ²	
2	3순위	배수구 그레이팅파손	배수구덮개교체				8	8.00	개	
3	-	포장 균열(사공이음)	주위관찰	0.3	30.0		1	30.00	m	
4	2순위	포장 파손	포장소량보수	0.13	0.1		1	0.01	m ²	
5	-	배수구막힘	보수청소				1	1.00	개	20'보수
6	3순위	배수구 그레이팅파손	배수구덮개교체				1	1.00	개	
7	-	포장 라벨링	주위관찰	2.0	30.0		1	60.00	m ²	신규
8	-	포장 균열	주위관찰	5.0			5	25.00	m	신규
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판상면S3	03

신장2교 보수보강도 바닥판상면S4

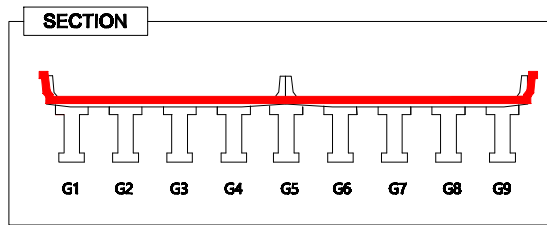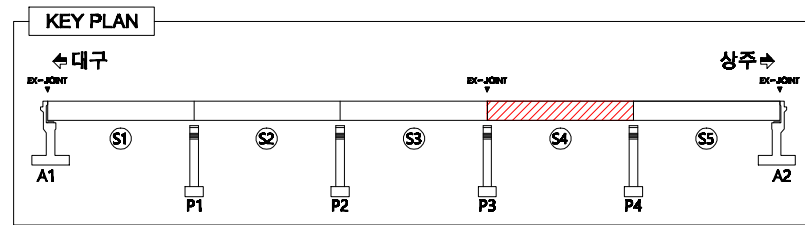

LEGEND


	콘 열		망상근열		바리, 파손		누수, 제수
	벽 태		열화, 마모		보사피복		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

손상량량표

번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (m)	보수물량		
1	-	후타재균열	주위콘크리트	0.2	0.4		18	5.20	m	
2	-	후타재균열	주위콘크리트	0.2	0.4		11	4.40	m	
3	-	후타재균열	주위콘크리트	0.2	0.4		11	4.40	m	
4	-	후타재균열	주위콘크리트	0.2	0.4		12	4.80	m	
5	3순위	후타재파손	단면보수		0.39	0.2	1	0.08	m²	
6	3순위	벽박	단면보수		0.18	0.1	1	0.01	m²	하단10cm
7	-	포장 라벨링	주위콘크리트	2.0	30.0		1	60.00	m²	상구
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



대구방향 ←

→ 상주방향

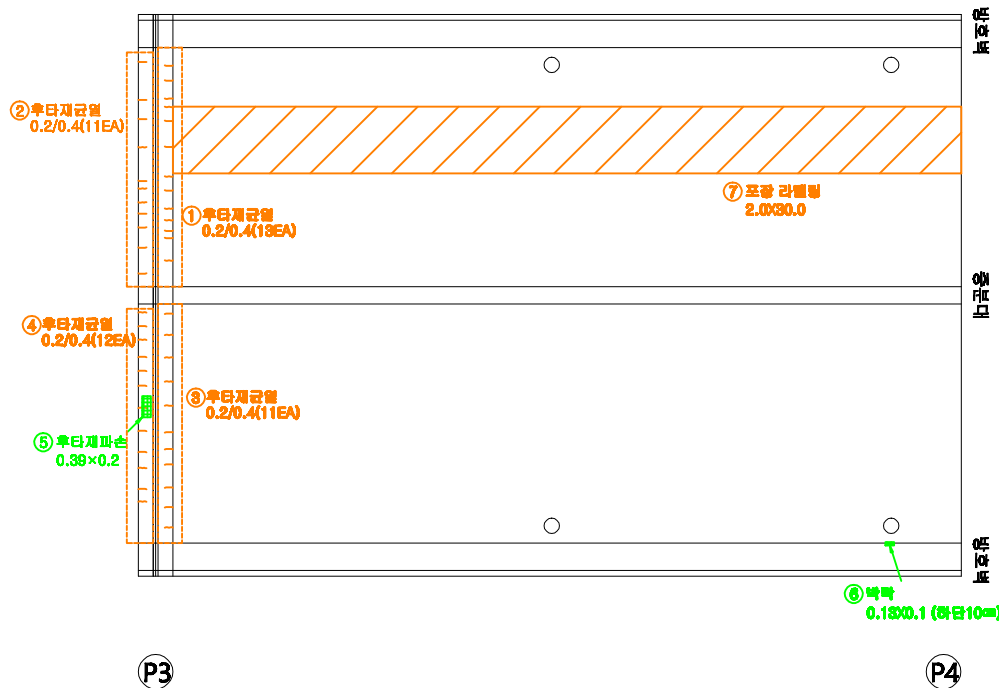

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다올기술단	None	2020.12	바닥판상면S4	04

신장2교 보수보강도 바닥판상면S5

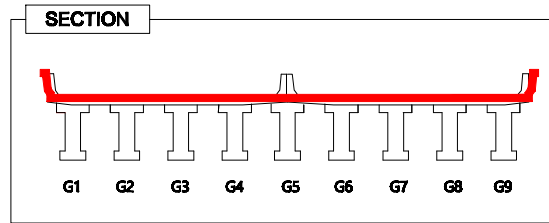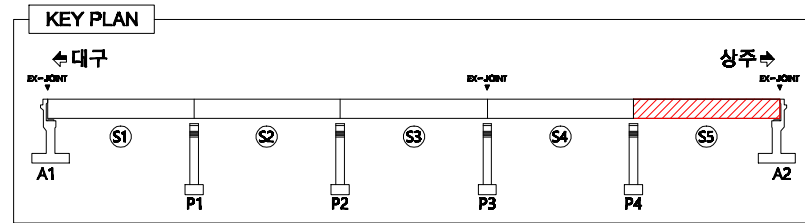

LEGEND


강 열	방상균열	바리, 파손	누수, 체수
벽 태	열화, 마모	트사파라	재료분리
오 염	부 식	철근노출	배수구막힘
보수흔적	침 식	좌굴, 변형	배수관길이부족

손상량표

번호	우선 순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (개)	보수물량		
1	-	본체부식	주위콘크리트		1.2		1	1.20	m	
2	-	후타재균열	주위콘크리트	0.2	0.4		14	5.60	m	
3	-	후타재균열	주위콘크리트	0.2	0.4		17	6.80	m	
4	-	본체부식	주위콘크리트		0.5		1	0.50	m	
5	-	후타재균열	주위콘크리트	0.2~0.3	0.4		12	4.80	m	
6	-	후타재균열	주위콘크리트	0.1	0.4		11	4.40	m	
7	-	양판양철	주위콘크리트				1	1.00	ea	
8	-	표면바리	주위콘크리트	0.1	30.0		1	3.00	m	방화벽하단
9	3순위	콘크리트	단면보수	0.30	0.3		1	0.12	m	
10	3순위	바리	단면보수	0.65	30.0		1	19.50	m	중분대상단
11	-	표면양철(시공여부)	주위콘크리트	0.3	80.0		1	24.00	m	
12	2순위	보수부파손	표면소파보수	0.30	0.3		1	0.12	m	차량위치
13	-	본체부식	주위콘크리트		1.3		1	1.30	m	
14	-	표면바리	주위콘크리트	0.1			1	0.10	m	방화벽하단
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



대구방향 ←

→ 상주방향

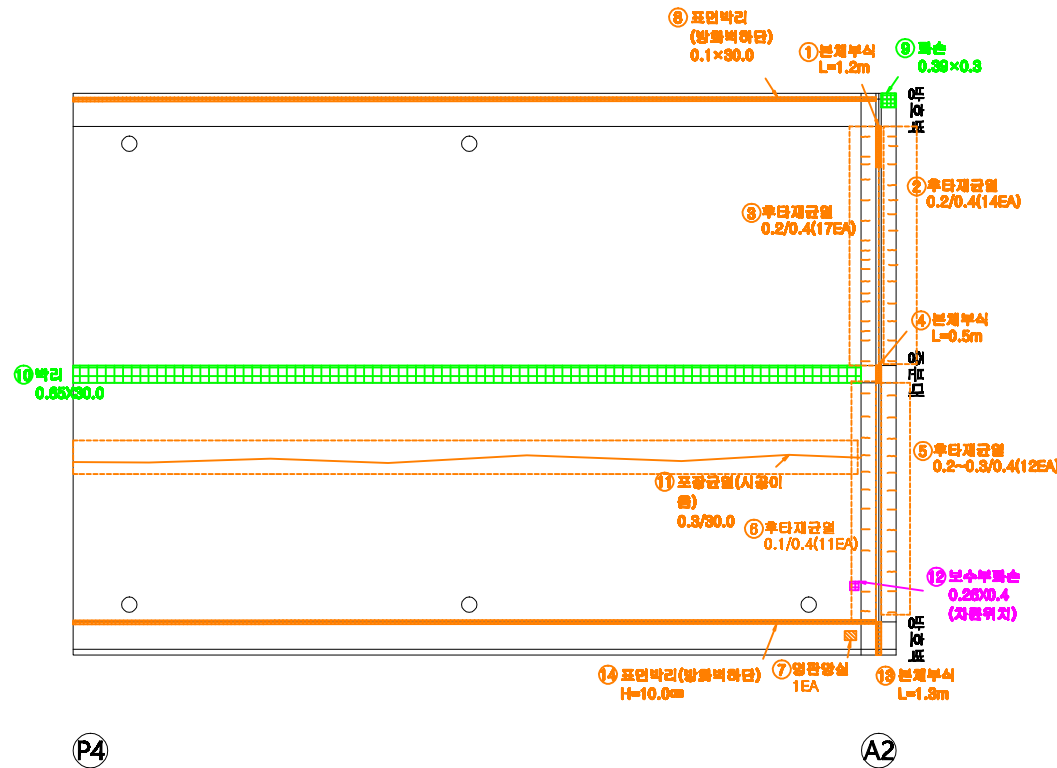

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다들기술단	None	2020.12	바닥판상면S5	05

■ 신장2교 보수보강도 바닥판하면S1

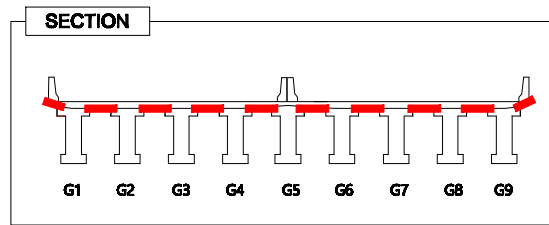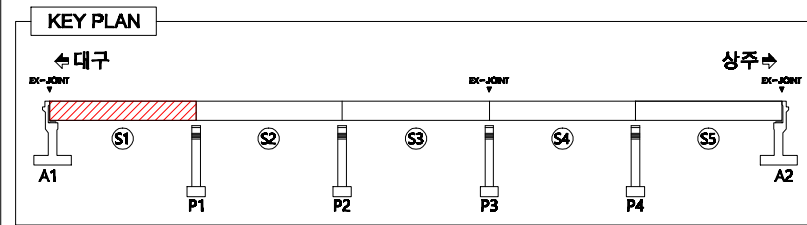


LEGEND

	콘 역		강상근열		바리, 파손		누수, 채수
	벽 태		열화, 마모		보수재료		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수혼력		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

대구방향 ←

⇒ 상주방향


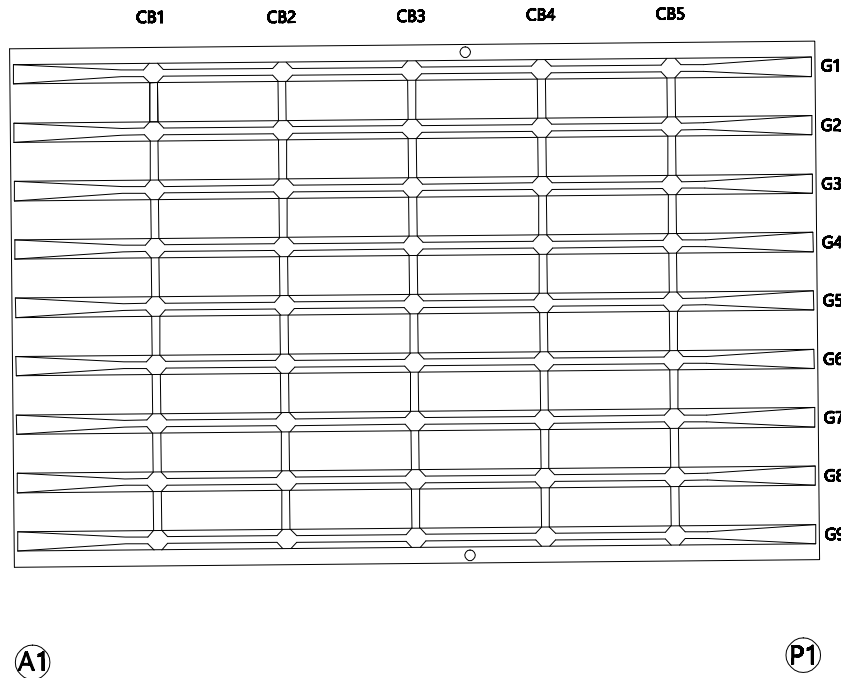


손상량량표

번호	우선 순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (개)	보수물량		
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판하면S1	06

신장2교 보수보강도 바닥판하면S2

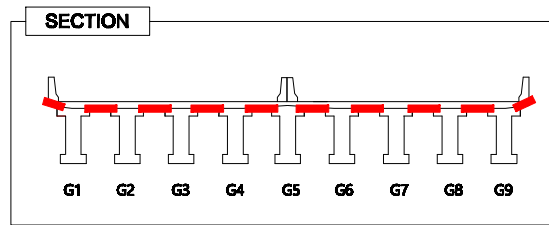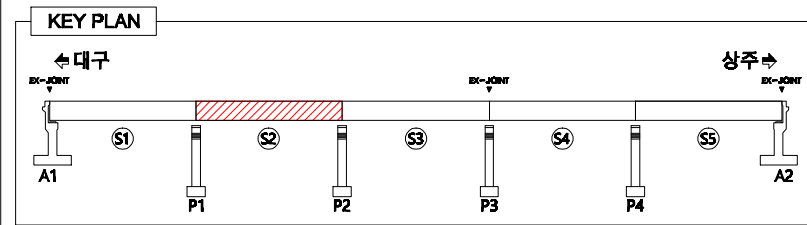


LEGEND

강 열	강 열	강 열	강 열	강 열	강 열
벽 데	벽 데	벽 데	벽 데	벽 데	벽 데
오 염	오 염	오 염	오 염	오 염	오 염
보수준리	보수준리	보수준리	보수준리	보수준리	보수준리
방상균열	방상균열	방상균열	방상균열	방상균열	방상균열
열화, 마모	열화, 마모	열화, 마모	열화, 마모	열화, 마모	열화, 마모
부 식	부 식	부 식	부 식	부 식	부 식
철근노출	철근노출	철근노출	철근노출	철근노출	철근노출
침 식	침 식	침 식	침 식	침 식	침 식
파괴, 변형	파괴, 변형	파괴, 변형	파괴, 변형	파괴, 변형	파괴, 변형
누수, 체수	누수, 체수	누수, 체수	누수, 체수	누수, 체수	누수, 체수
재료분리	재료분리	재료분리	재료분리	재료분리	재료분리
배수구막힘	배수구막힘	배수구막힘	배수구막힘	배수구막힘	배수구막힘
배수관길어부족	배수관길어부족	배수관길어부족	배수관길어부족	배수관길어부족	배수관길어부족

대구방향 ←

⇒ 상주방향


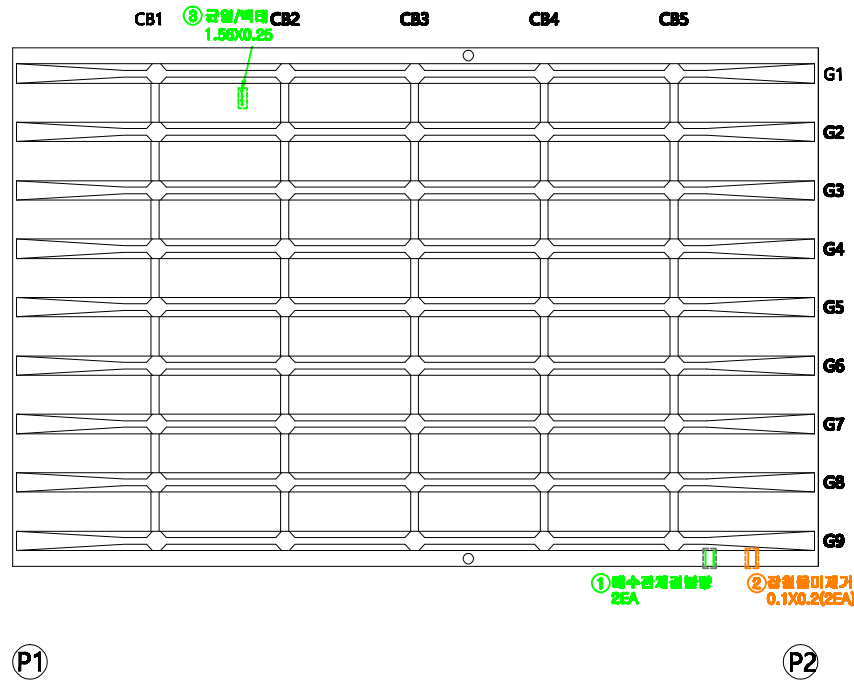


손상량표

번호	우선 순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (개)	보수물량		
1	3순위	배수관재질불량	배수관재질				2	2.00	ea	
2	-	관절음미재거	관절음미재거	0.1	0.2		2	0.04	m²	
3	3순위	균열부벽데	표면처리	1.56	0.25		1	1.56	m²	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판하면S2	07

신장2교 보수보강도 바닥판하면S3

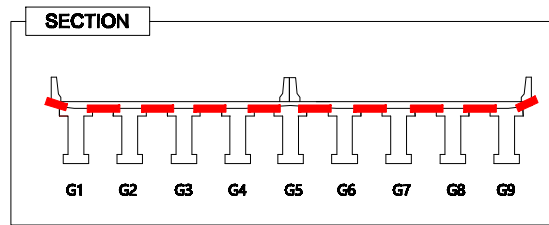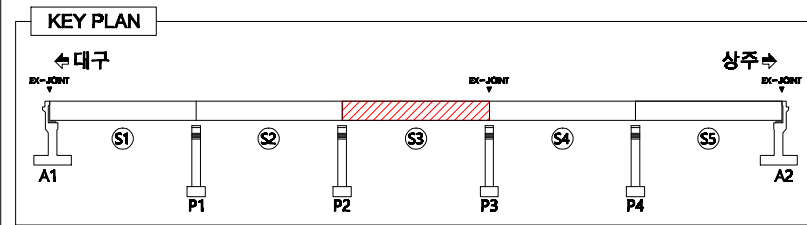

LEGEND


	콘 크		방상근열		바리, 파손		누수, 침수
	벽 태		몰타, 마모		트사파라		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		철 식		좌굴, 변형		배수관길어부족

손상량량표

번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (개)	보수물량		
1	3순위	배수관길어부족	배수관길어연장				2	2.00	ea	
2	2순위	재료분리/파손	단면보수	0.26	0.3		1	0.08	m²	
3	2순위	벽태	벽태재거	1.3	1.0		1	1.30	m²	
4	2순위	벽태	벽태재거	1.3	4.0		1	5.20	m²	
5	2순위	벽태	벽태재거	1.3	4.0		1	5.20	m²	
6	2순위	벽태	벽태재거	0.65	1.5		2	1.95	m²	
7	2순위	벽태	벽태재거	0.39	1.0		1	0.39	m²	
8	2순위	벽태	벽태재거	1.3	1.5		1	1.95	m²	
9	2순위	벽태	벽태재거	0.65	0.5		1	0.33	m²	
10	-	강철근미재거	주위관찰	0.1	0.2		16	0.32	m²	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



대구방향 ←

→ 상주방향

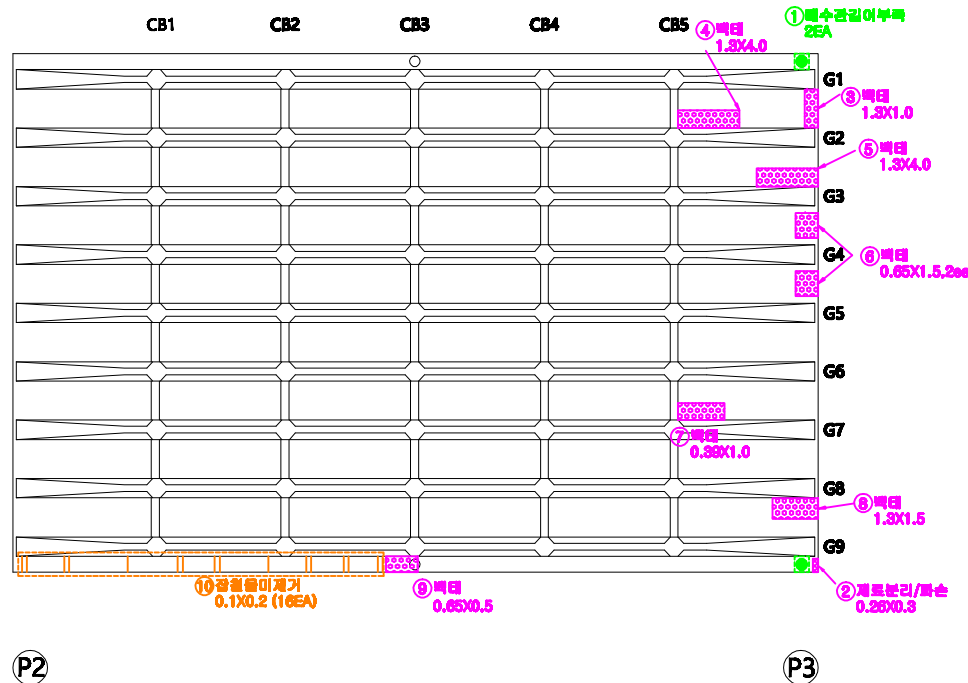

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판하면S3	08

신장2교 보수보강도 바닥판하면S4

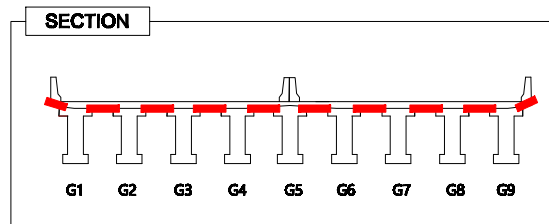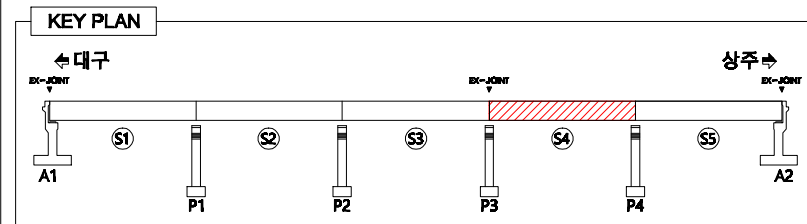


LEGEND

	콘 크		방상근열		바리, 파손		누수, 침수
	벽 태		열화, 마모		보사피복		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

대구방향 ←

⇒ 상주방향


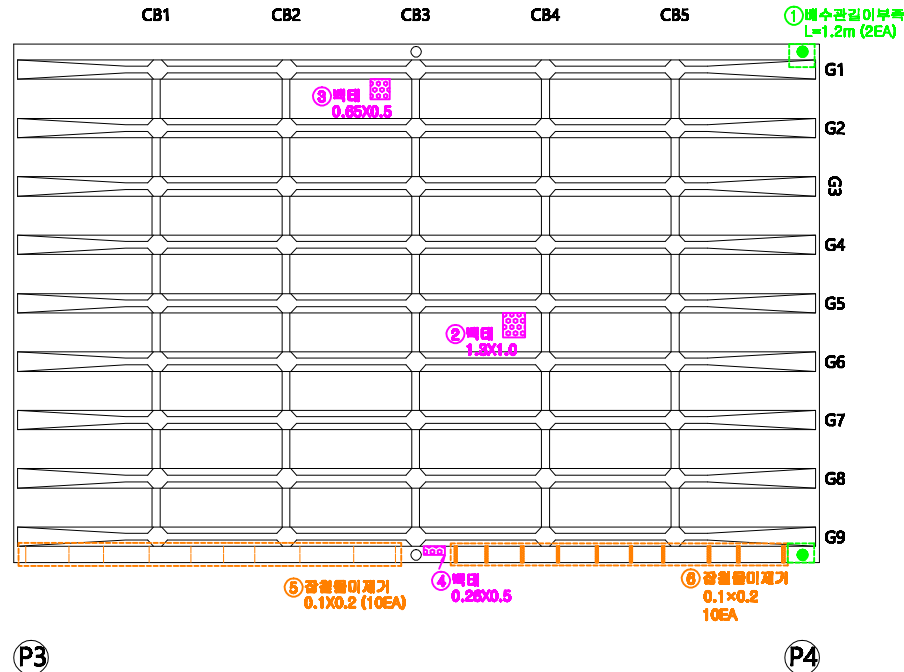


손상량량표

번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량		
1	3순위	배수관길이부족	배수관길이연장				2	2.00	ea	
2	2순위	벽태	벽태제거		1.9	1.0	1	1.90	m²	
3	2순위	벽태	벽태제거		0.65	0.5	1	0.33	m²	
4	2순위	벽태	벽태제거		0.25	0.5	1	0.13	m²	
5	-	강철플레이트거	주철관찰	0.1	0.2		10	0.20	m²	
6	-	강철플레이트거	주철관찰	0.1	0.2		10	0.20	m²	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판하면S4	09

신장2교 보수보강도 바닥판하면S5

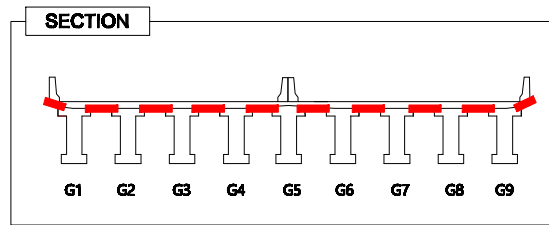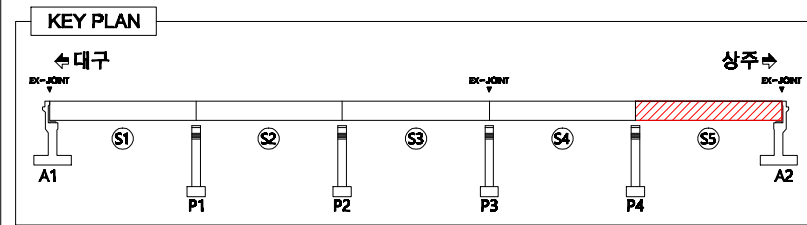


LEGEND

	콘 크		방상강철		바리, 파손		누수, 침수
	벽 태		멀화, 마모		트사파력		재료보력
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길어부족

대구방향 ←

→ 상주방향


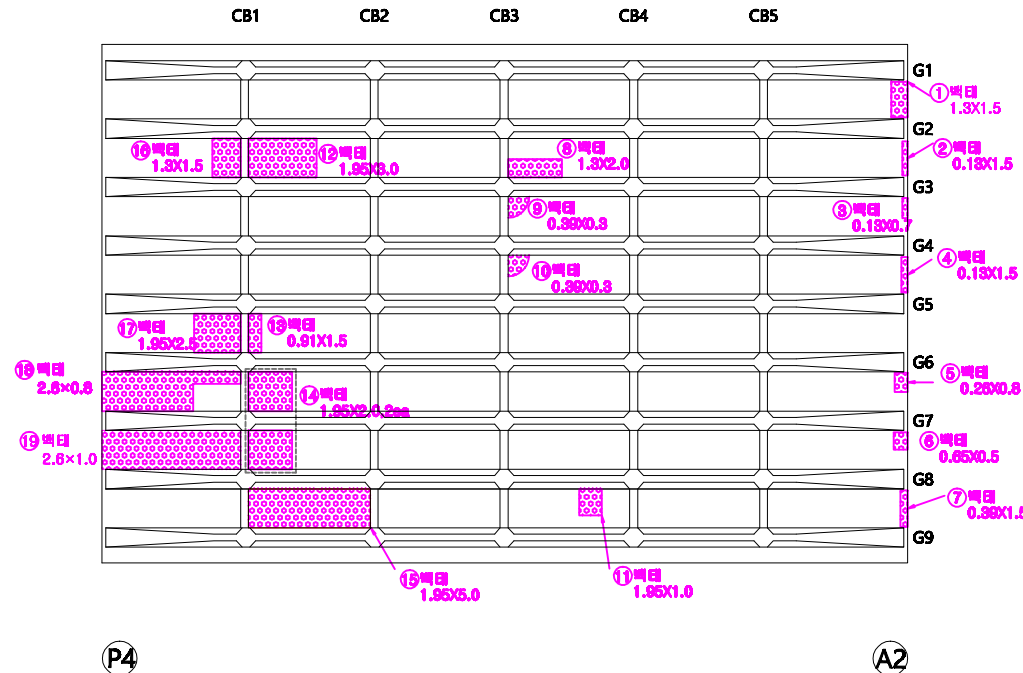


손상량표

번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (개)	보수물량		
1	2순위	벽태	벽태치기		1.3	1.5	1	1.95	㎡	
2	2순위	벽태	벽태치기		0.18	1.5	1	0.20	㎡	
3	2순위	벽태	벽태치기		0.18	0.7	1	0.08	㎡	
4	2순위	벽태	벽태치기		0.18	1.5	1	0.20	㎡	
5	2순위	벽태	벽태치기		0.26	0.8	1	0.21	㎡	
6	2순위	벽태	벽태치기		0.65	0.5	1	0.33	㎡	
7	2순위	벽태	벽태치기		0.39	1.5	1	0.58	㎡	
8	2순위	벽태	벽태치기		1.3	2.0	1	2.60	㎡	
9	2순위	벽태	벽태치기		0.39	0.3	1	0.12	㎡	
10	2순위	벽태	벽태치기		0.39	0.3	1	0.12	㎡	
11	2순위	벽태	벽태치기		1.95	1.0	1	1.95	㎡	
12	2순위	벽태	벽태치기		1.95	3.0	1	5.85	㎡	
13	2순위	벽태	벽태치기		0.91	1.5	1	1.37	㎡	
14	2순위	벽태	벽태치기		1.95	2.0	2	7.80	㎡	
15	2순위	벽태	벽태치기		1.95	5.0	1	9.75	㎡	
16	2순위	벽태	벽태치기		1.3	1.5	1	1.95	㎡	
17	2순위	벽태	벽태치기		1.95	2.5	1	4.88	㎡	
18	2순위	벽태	벽태치기		2.6	0.8	1	2.08	㎡	
19	2순위	벽태	벽태치기		2.6	1.0	1	2.60	㎡	
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다들기술단	None	2020.12	바닥판하면S5	10

■ 신장2교 보수보강도 거더 및 가로보S1

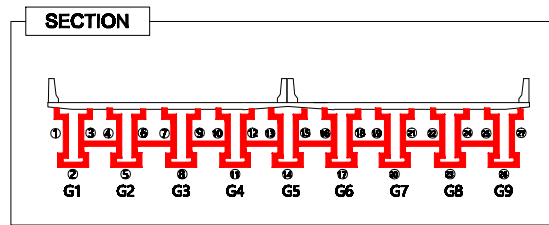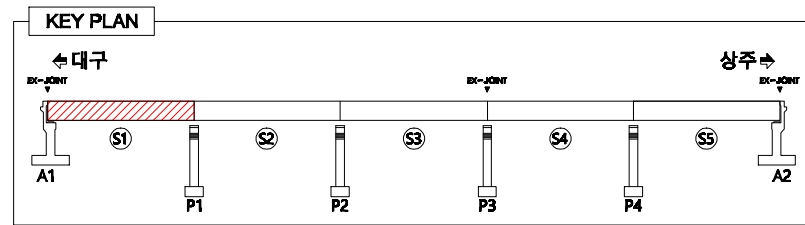

LEGEND

	콘 열		강상강열		바리, 파손		누수, 제수
	벽 태		열화, 마모		트사파괴		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		폐수구멍
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		폐수관길이부족


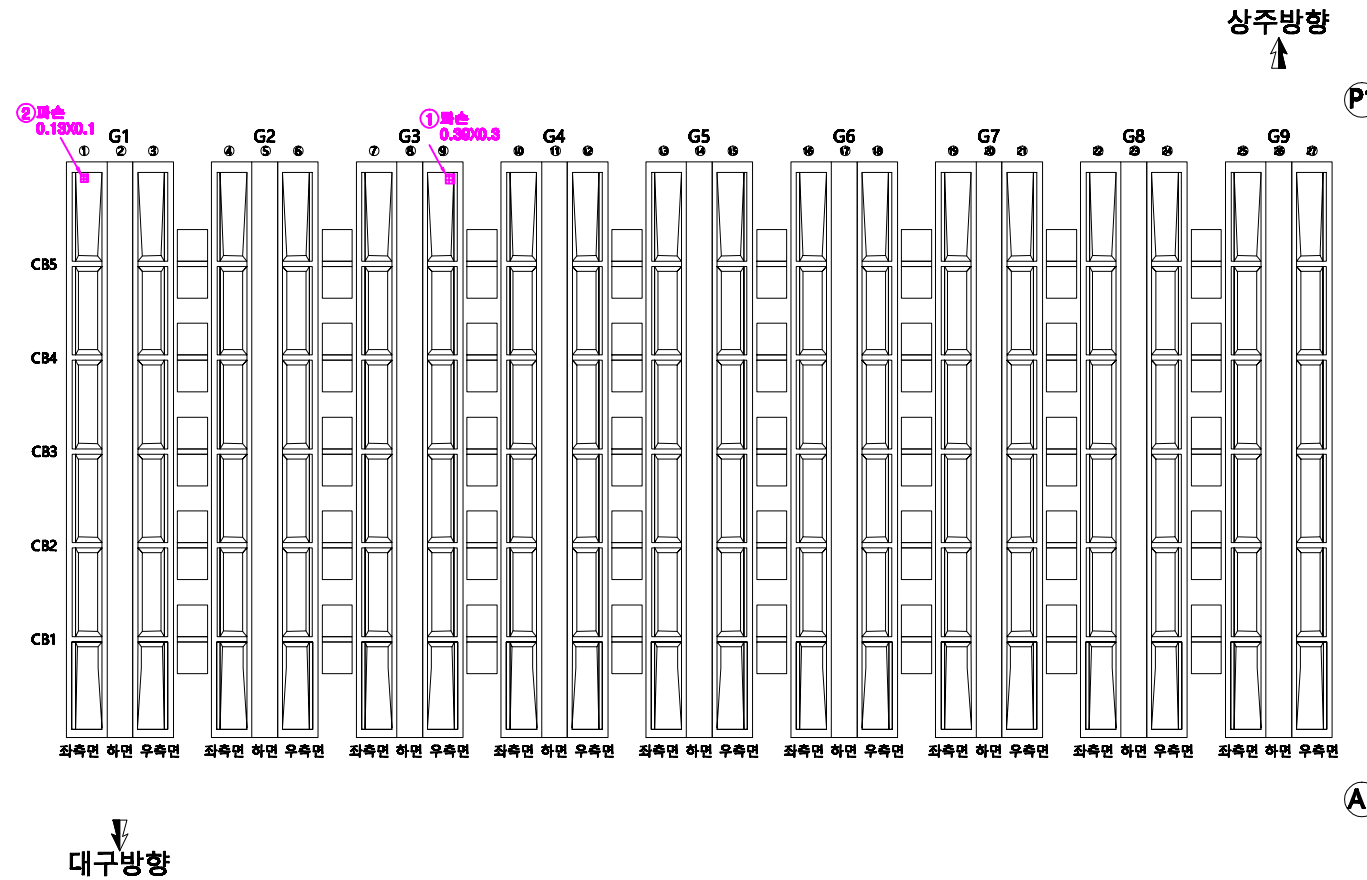


손상량표

번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (개)	보수물량		
1	2순위	파손	단면보수		0.39	0.3	1	0.12	m	
2	2순위	파손	단면보수		0.18	0.1	1	0.01	m	심규
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더및가로보S1	11

신장2교 보수보강도 거더 및 가로보S2

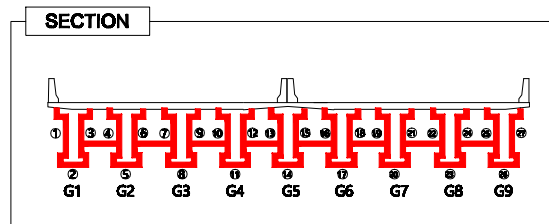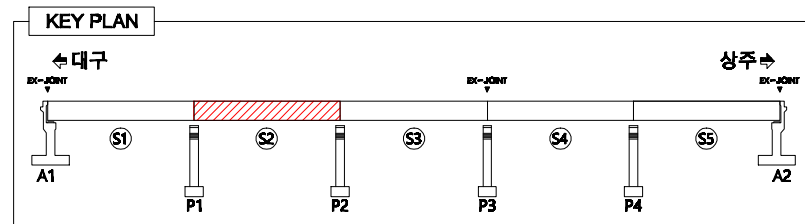


LEGEND

	콘 질		방상근열		바리, 파손		누수, 제수
	벽 태		열화, 마모		트사파괴		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길어부족



손상량표

번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (개)	보수물량		
1	2순위	파손	단면보수		0.13	0.1	1	0.01	m	G6
2	2순위	파손	단면보수		0.28	0.2	1	0.05	m	G8
3	2순위	파손	단면보수		0.30	0.2	1	0.06	m	G8
4	2순위	파손	단면보수		0.30	0.3	5	0.50	m	상규
5	2순위	파손	단면보수		0.28	0.2	1	0.05	m	상규
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

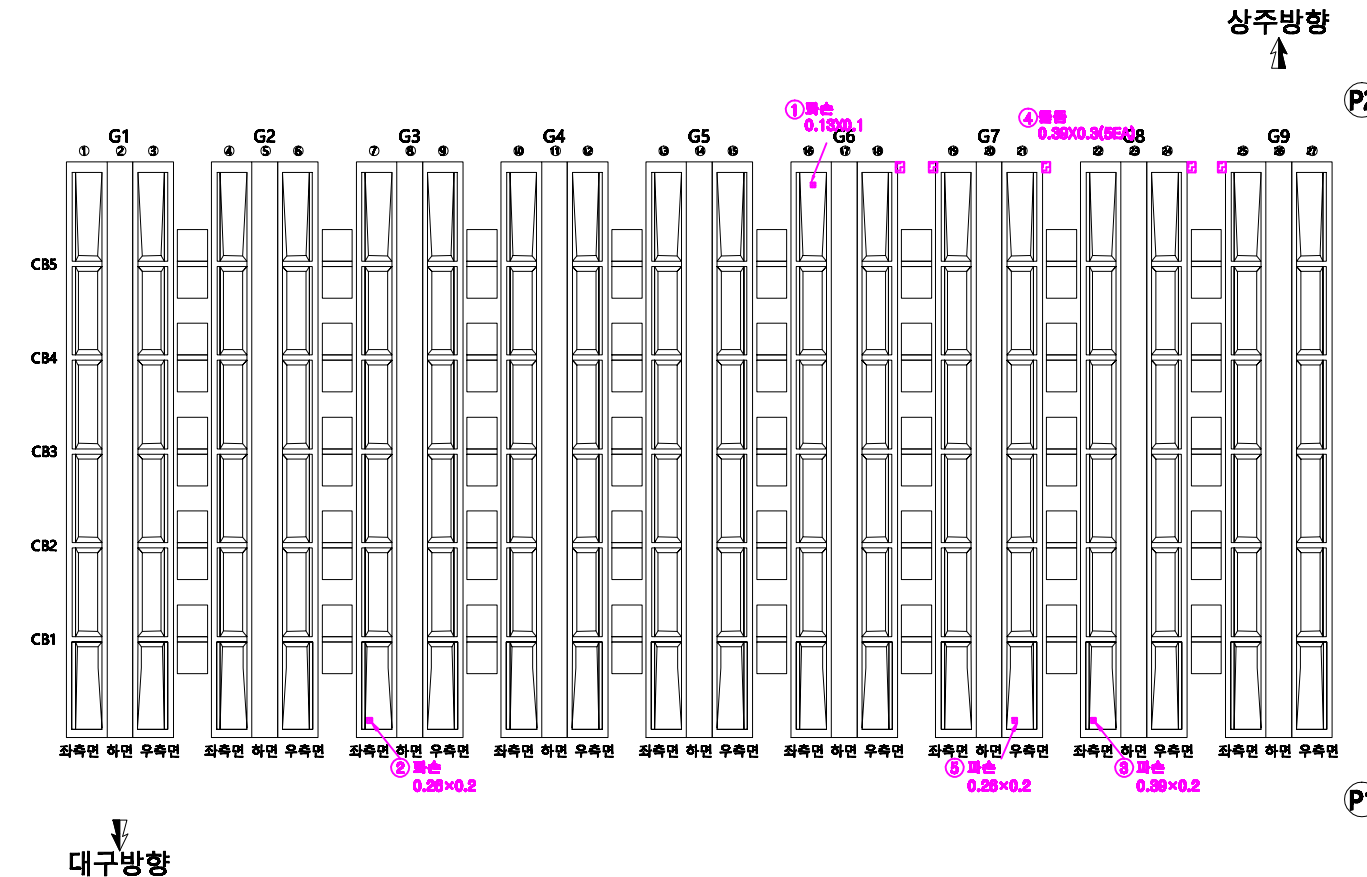

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더및가로보S2	12

신장2교 보수보강도 거더 및 가로보S3

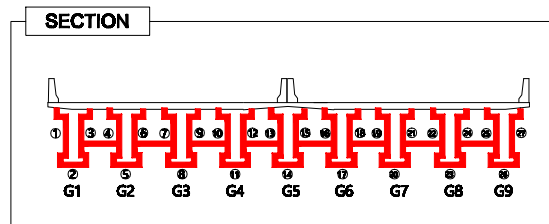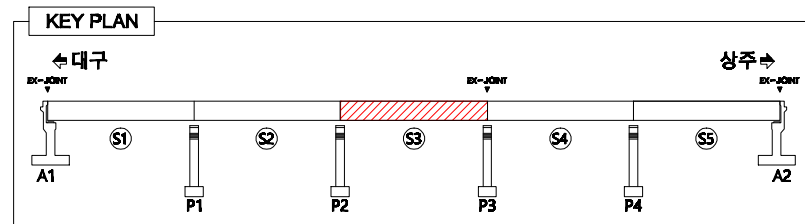


LEGEND

	강 열		방상강열		바리, 파손		누수, 제수
	벽 태		열화, 마모		트사파괴		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		폐수구멍
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		폐수관길이부족



손 상 물 량 표

번호	우선 순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (개)	보수물량		
1	2순위	파손	단면보수		0.13	0.1	1	0.01	m	G4
2	2순위	파손	단면보수		0.18	0.1	1	0.01	m	상규
3	2순위	파손	단면보수		0.18	0.1	1	0.01	m	상규
4	2순위	파손	단면보수		0.30	0.3	3	0.35	m	상규
5	2순위	파손	단면보수		0.65	0.2	1	0.13	m	상규
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

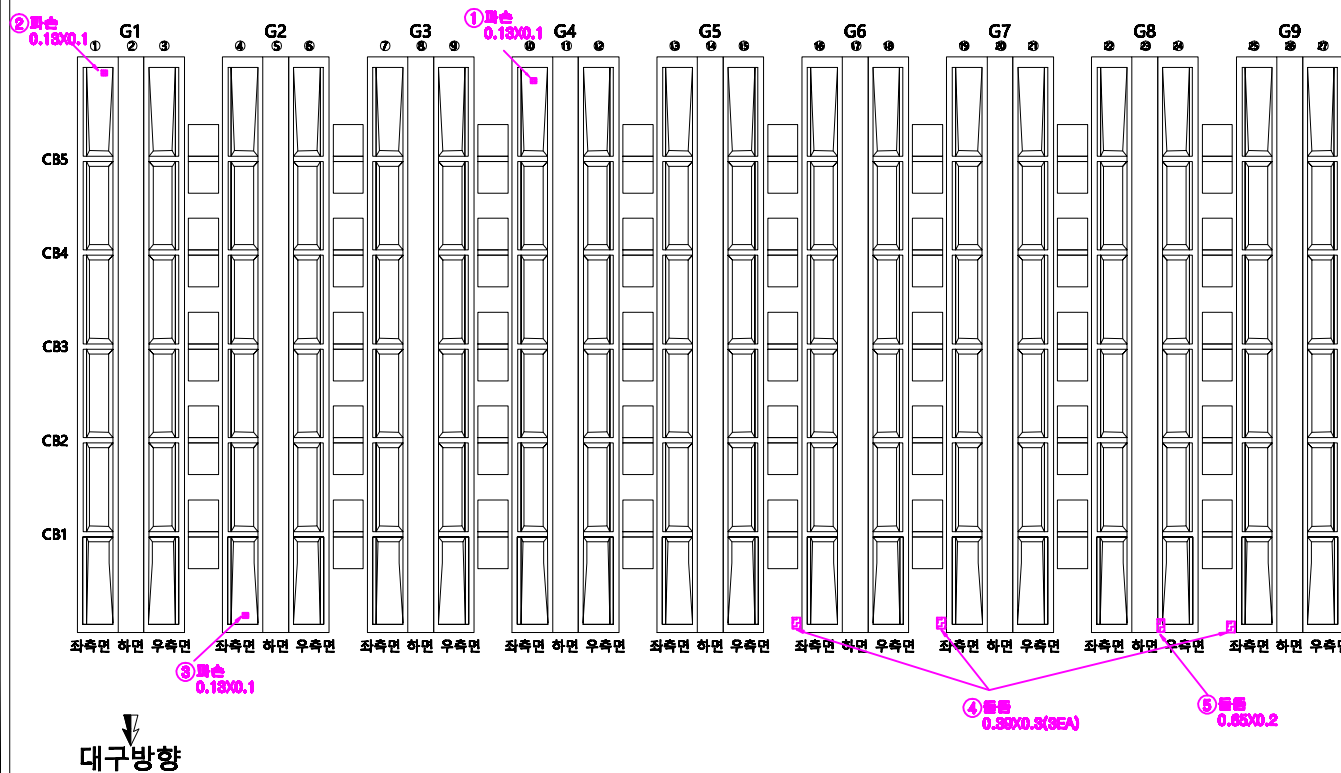

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더및가로보S3	13

신장2교 보수보강도 거더 및 가로보S4

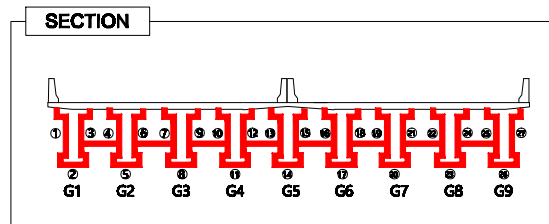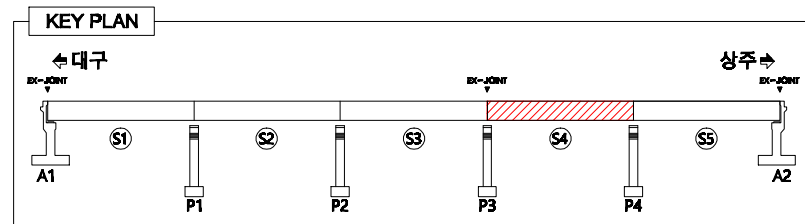


LEGEND

강 열	방상균열	바리, 파손	누수, 제수
벽 태	열화, 마모	트사파괴	재료분리
오 염	부 식	철근노출	배수구막힘
보수흔적	침 식	좌굴, 변형	배수관길이부족



손상량량표

번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (개)	보수물량		
1	2순위	파손	단연보수		0.13	0.2	1	0.03	m ²	
2	2순위	파손	단연보수		0.13	0.1	1	0.01	m ²	
3	2순위	재료분리	단연보수		0.78	0.5	1	0.39	m ²	
4	2순위	파손	단연보수		0.13	0.1	2	0.03	m ²	심규
5	2순위	파손	단연보수		0.13	0.3	6	0.23	m ²	심규
6	2순위	파손	단연보수		0.13	0.1	1	0.01	m ²	심규
7	2순위	파손	단연보수		0.13	0.1	1	0.01	m ²	심규
8	2순위	파손	단연보수		0.39	0.3	6	0.70	m ²	심규
9	2순위	파손	단연보수		0.26	0.2	2	0.10	m ²	심규
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

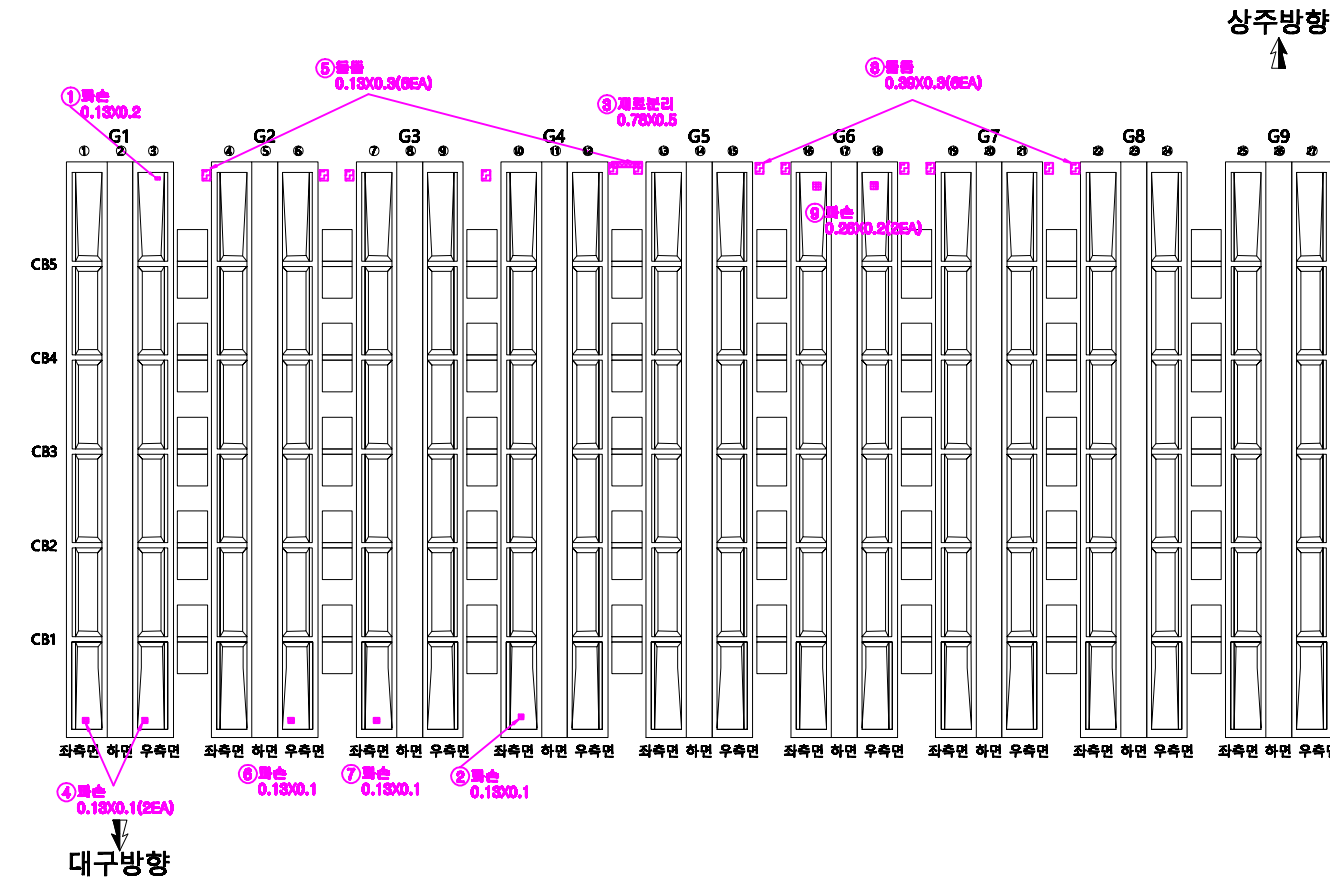

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더및가로보S4	14

신장2교 보수보강도 거더 및 가로보S5

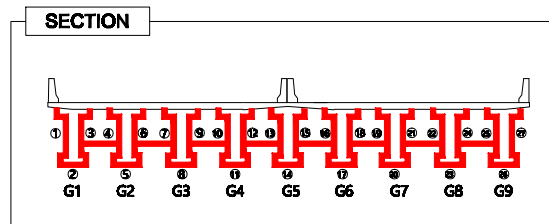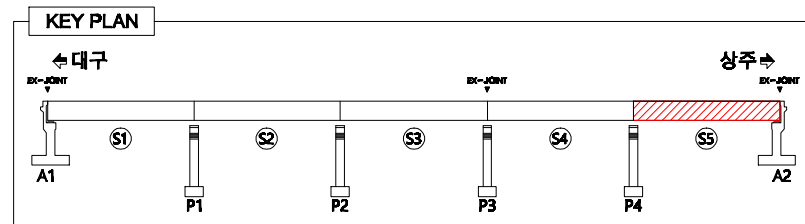


LEGEND

	강 열		방상강열		바리, 파손		누수, 침수
	벽 태		열화, 마모		트사파괴		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길어부족



손상량표

번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (개)	보수물량		
1	2순위	파손	단면보수	0.52	0.4	1	0.21	m		
2	2순위	파손	단면보수	0.28	0.2	1	0.05	m		
3	2순위	파손	단면보수	0.28	0.5	1	0.13	m		심규
4	2순위	재료분리	단면보수	0.18	0.2	1	0.03	m		심규
5	2순위	침수	단면보수	0.05	0.3	2	0.39	m		심규
6	2순위	침수	단면보수	0.89	0.3	3	0.35	m		심규
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

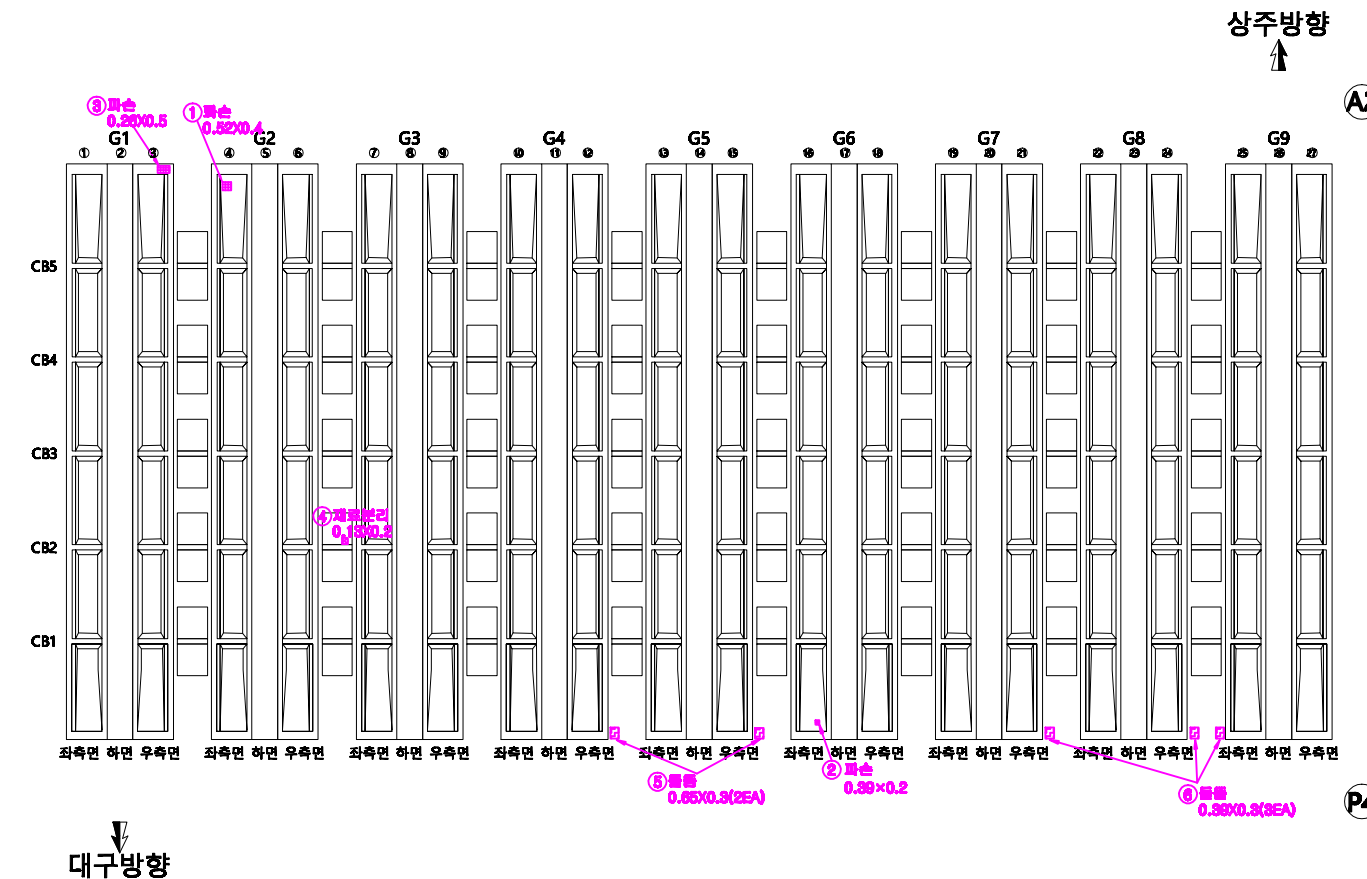

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더및가로보S5	15

신장2교 보수보강도 교대A1,A2

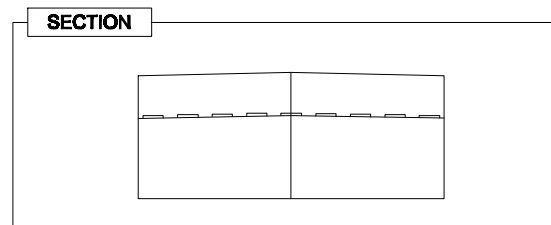
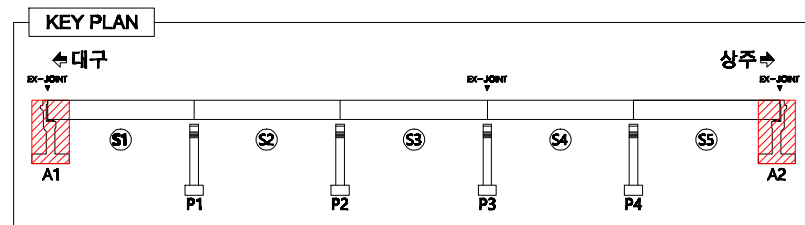


LEGEND

강 열	방상균열	바리, 파손	누수, 제수
벽 태	열화, 마모	트사파괴	재료분리
오 염	부 식	철근노출	배수구막힘
보수흔적	침 식	좌굴, 변형	배수관길이부족



손상량표

번호	우선 순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (개)	보수물량		
1	2순위	방침부식	도광보수	0.05	0.5	2	0.05	m ²		
2	-	표면크리트표면	주위관찰	0.3	0.8	2	0.48	m ²		
3	-	표면오염	주위관찰	0.3	0.8	1	0.24	m ²		
4	-	표면크리트균열	주위관찰	0.5	0.8	1	0.80	m		
5	3순위	표면크리트균열	표면처리	0.1	0.26	0.25	3	0.20	m ²	
6	3순위	표면크리트균열	표면처리	0.91	0.1	1	0.09	m ²		
7	2순위	방침부식	도광보수	0.05	0.5	2	0.05	m ²		
8	3순위	표면크리트균열	표면처리	0.2	0.13	0.25	4	0.18	m ²	
9	-	표면크리트표면	주위관찰	0.3	0.5	1	0.15	m ²	신규	
10	-	누수흔적	주위관찰	0.5	1.0	1	0.50	m ²	신규	
11	3순위	표면크리트균열	표면처리	0.1	0.26	0.25	3	0.20	m ²	신규
12	3순위	표면크리트균열	표면처리	0.1	0.26	0.25	2	0.13	m ²	신규
13	3순위	표면크리트균열	표면처리	0.1	0.26	0.25	1	0.07	m ²	신규
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

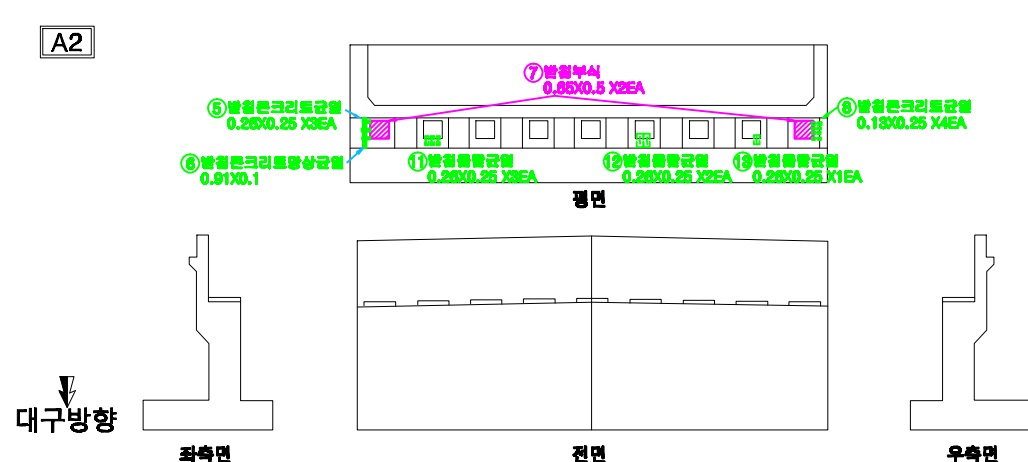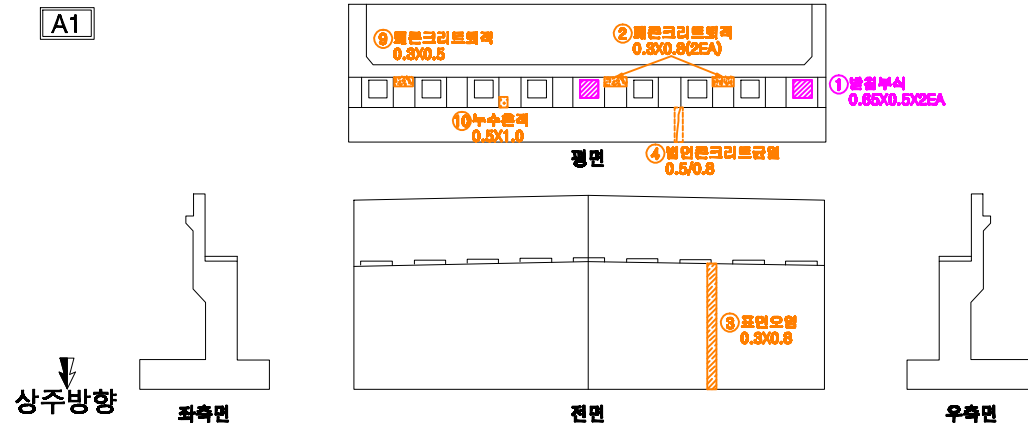


용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교대A1,A2	16

신장2교 보수보강도 교각P1

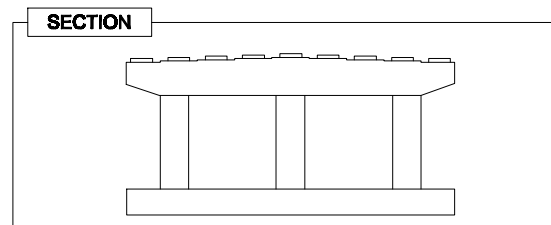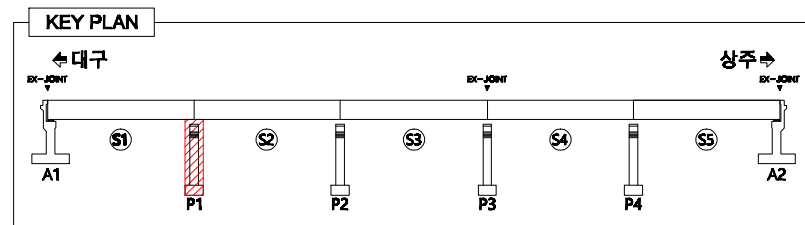


LEGEND

	강 열		방상균열		바리, 파손		누수, 침수
	벽 태		열화, 마모		트사파괴		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길어부족

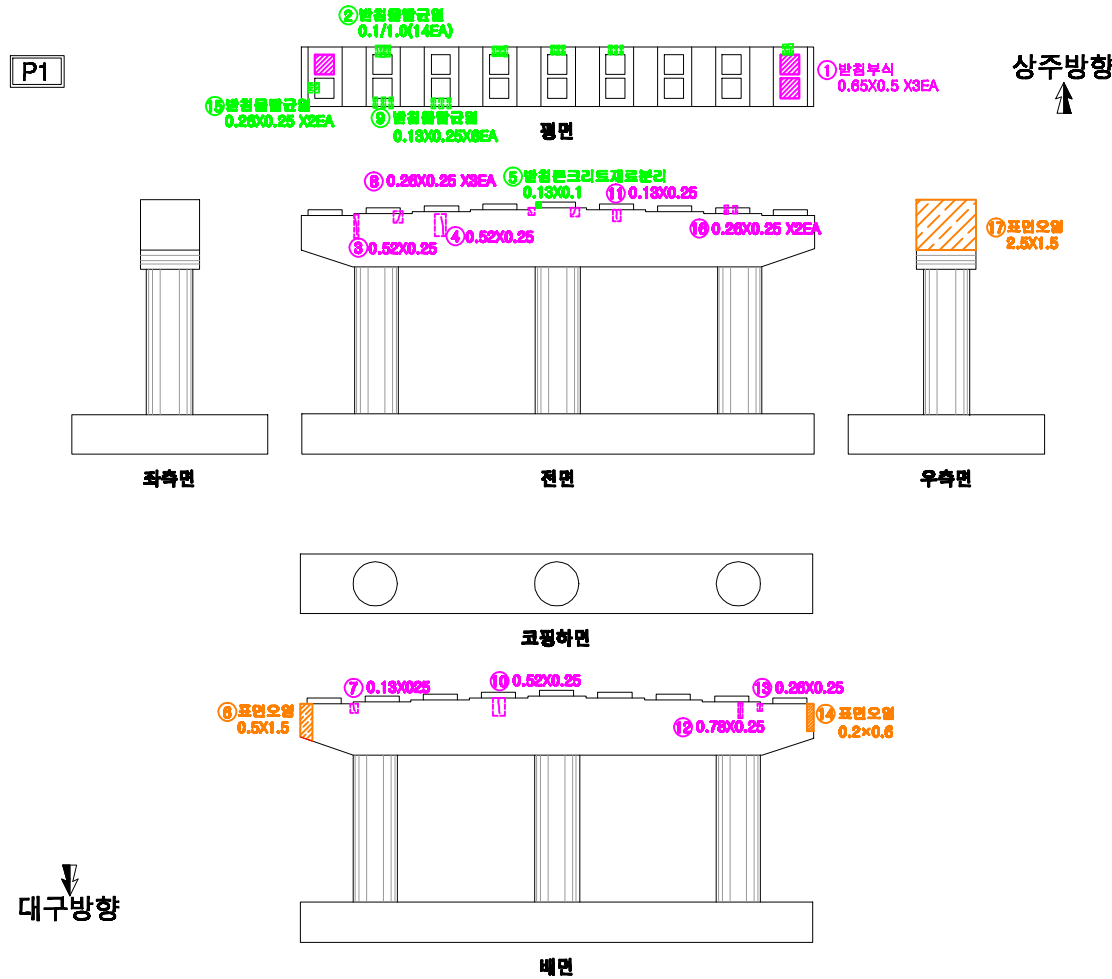


번호	우선 순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (개)	보수수량		
1	2순위	방침부식	도광보수	0.65	0.5		8	0.98	m²	
2	3순위	방침물결균열	표면치리		1.3	0.25	14	4.55	m²	
3	2순위	균열	표면치리	0.2	0.52	0.25	1	0.13	m²	
4	2순위	균열	표면치리	0.1	0.52	0.25	1	0.13	m²	
5	3순위	방침콘크리트재로분리	단면보수		0.13	0.1	1	0.01	m²	
6	-	표면오염	무연광물		0.5	1.5	1	0.75	m²	
7	2순위	균열	표면치리	0.1	0.13	0.25	1	0.03	m²	
8	2순위	균열	표면치리	0.1	0.26	0.25	8	0.20	m²	
9	3순위	방침물결균열	표면치리		0.13	0.25	8	0.20	m²	
10	2순위	균열	표면치리	0.1	0.52	0.25	1	0.13	m²	
11	2순위	균열	표면치리	0.1	0.13	0.25	1	0.03	m²	
12	2순위	균열	표면치리	0.1	0.76	0.25	1	0.20	m²	
13	2순위	균열	표면치리	0.1	0.26	0.25	1	0.07	m²	
14	-	표면오염	무연광물		0.2	0.6	1	0.12	m²	
15	3순위	방침물결균열	표면치리	0.1	0.26	0.25	2	0.13	m²	신규
16	2순위	균열	표면치리	0.1	0.26	0.25	2	0.13	m²	신규
17	-	표면오염	무연광물		2.5	1.5	1	3.75	m²	신규
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교대P1	17

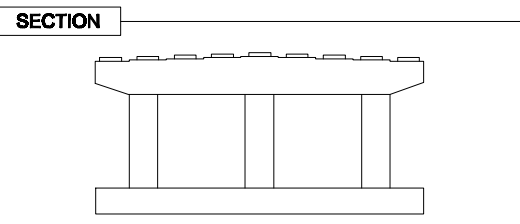


LEGEND							
	균 열		상상굴열		빅리, 피손		누수, 피수
	백 데		멸화, 마모		토사필재		제포노리
	오 염		부 식		월롱노을		제구구밀
	보수훈려		천 식		조굴, 변형		제수관질여부죽

P2

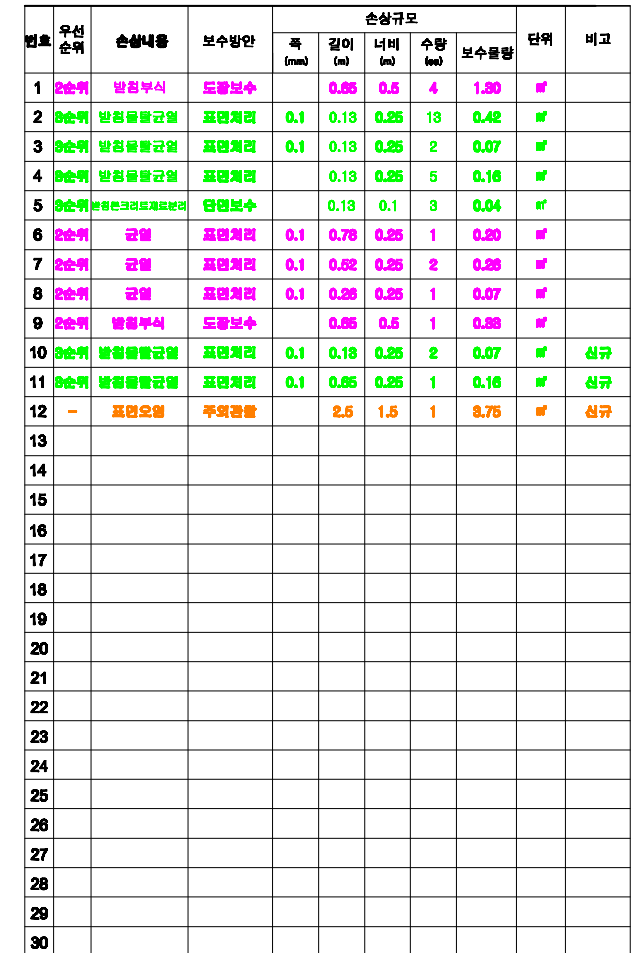


용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교대P2	18

신장2교 보수보강도 교각P3

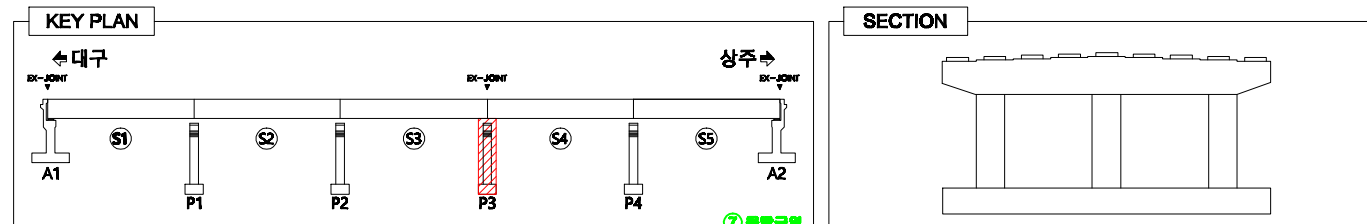

LEGEND					
	강 열		팽창균열		바리, 파손
	균열		열화, 마모		교대판
	균열		균열		균열
	균열		균열		균열
	균열		균열		균열

P3


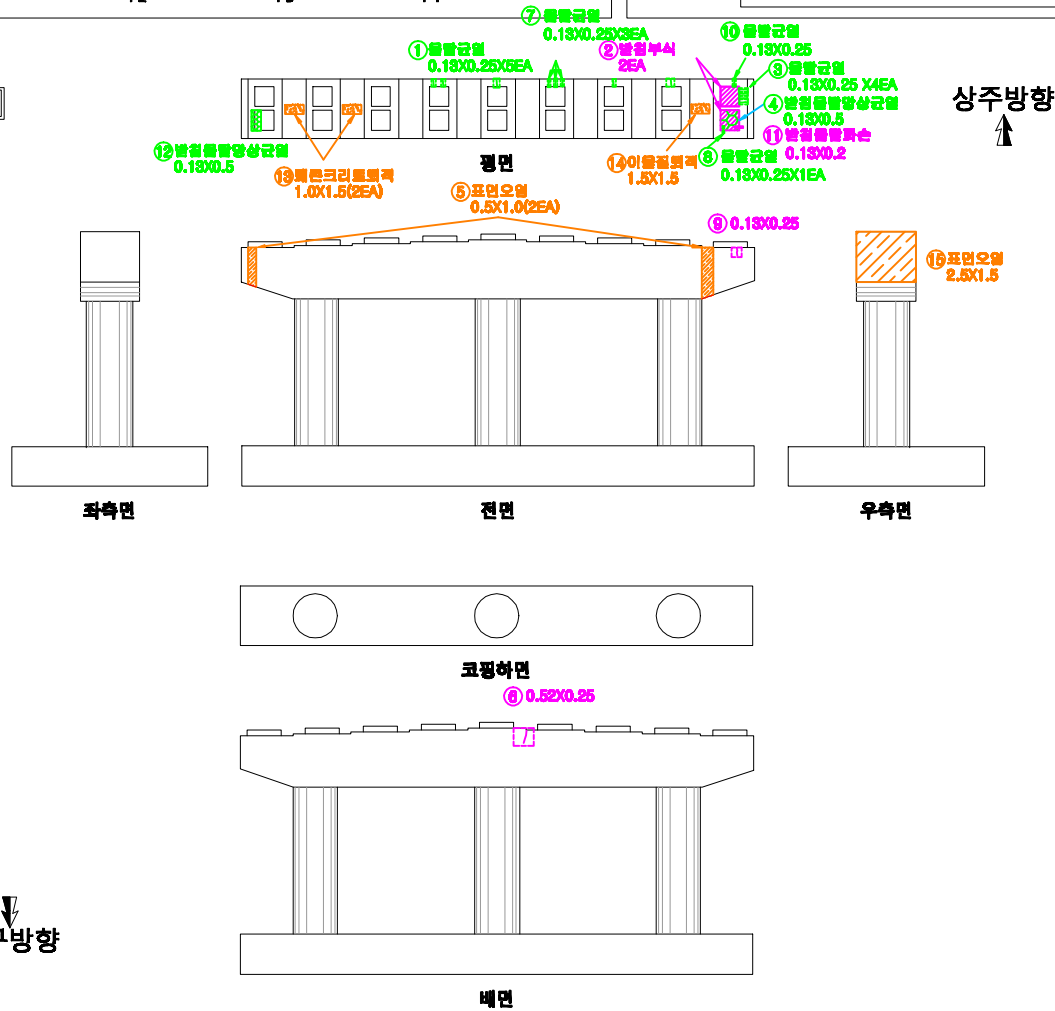


손상량표

번호	우선 순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (개)	보수물량		
1	3순위	반침물갈균열	표면치리		0.13	0.25	5	0.16	m ²	
2	2순위	반침부식	도장보수		0.05	0.5	1	0.05	m ²	
3	3순위	반침물갈균열	표면치리		0.13	0.25	4	0.13	m ²	
4	3순위	반침물갈균열	표면치리		0.13	0.5	1	0.07	m ²	
5	-	표면오염	주석관찰		0.5	1.0	2	1.00	m ²	
6	2순위	균열	표면치리	0.1	0.52	0.25	1	0.13	m ²	
7	3순위	반침물갈균열	표면치리	0.1	0.13	0.25	3	0.10	m ²	
8	3순위	반침물갈균열	표면치리	0.2	0.13	0.25	1	0.08	m ²	특종가
9	2순위	균열	표면치리	0.1	0.13	0.25	1	0.08	m ²	
10	3순위	반침물갈균열	표면치리	0.2	0.13	0.25	1	0.08	m ²	
11	2순위	반침 물갈균열	단면보수		0.13	0.2	1	0.08	m ²	
12	3순위	반침물갈균열	표면치리		0.13	0.5	1	0.07	m ²	신규
13	-	표면크리크리물갈	주석관찰		1.0	1.5	2	3.00	m ²	신규
14	-	이물갈물갈	주석관찰		1.5	1.5	2	2.25	m ²	신규
15	-	표면오염	주석관찰		2.5	1.5	2	3.75	m ²	신규
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교대P3	19

신장2교 보수보강도 교각P4

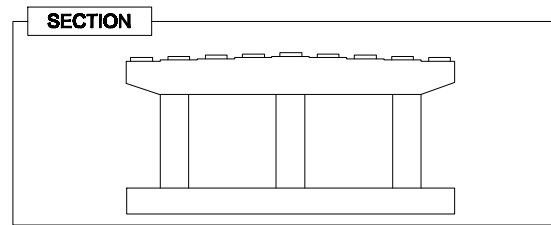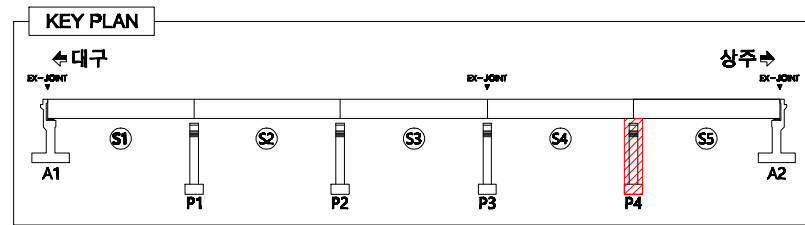

LEGEND

강 열	방상균열	바리, 파손	누수, 체수
벽 태	열화, 마모	트사피커	재료분리
오 염	부 식	철근노출	배수구막힘
보수흔적	침 식	좌굴, 변형	배수관길이부족

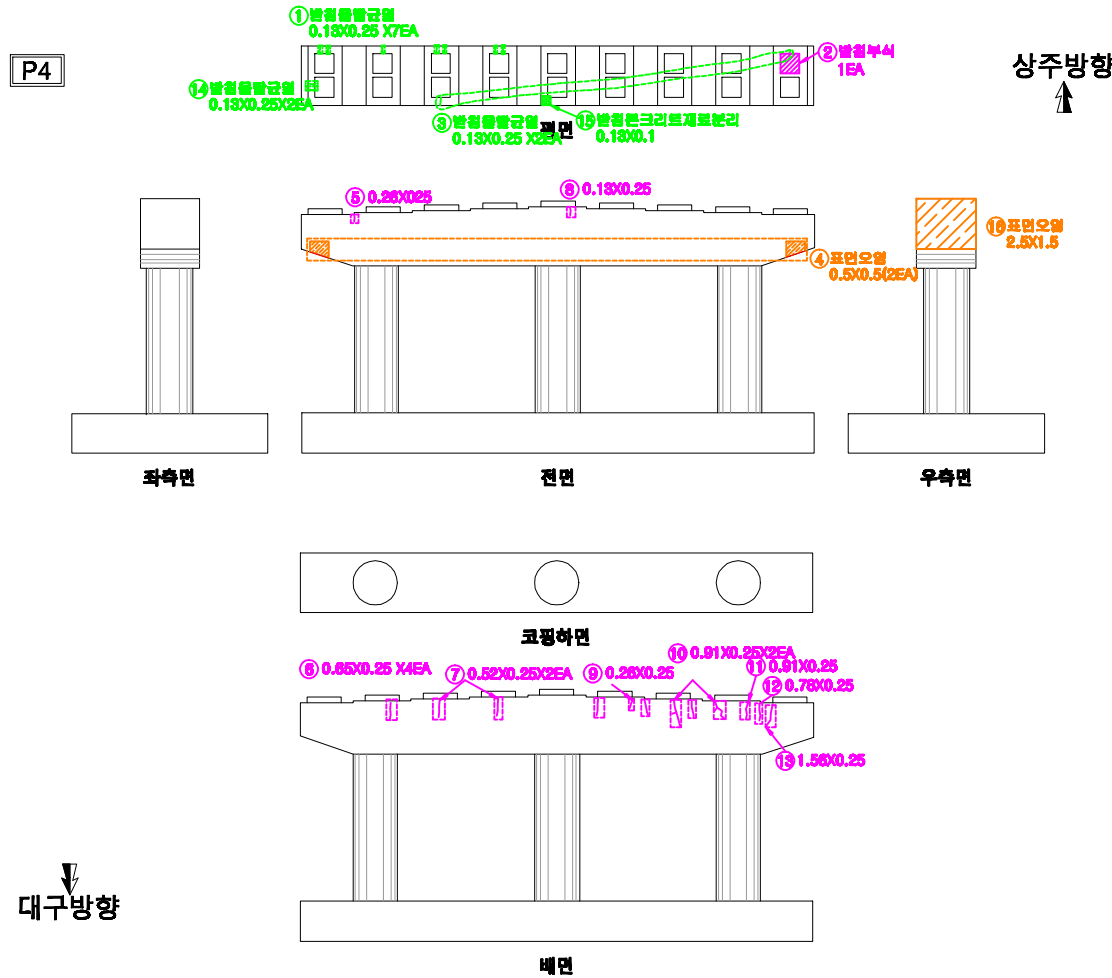

손상량표

번호	우선 순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (개)	보수수량		
1	3순위	방침물결균열	표면처리	0.13	0.25	7	0.28	㎡		
2	2순위	방침부식	도장보수	0.65	0.5	1	0.98	㎡		
3	3순위	방침물결균열	표면처리	0.13	0.25	2	0.07	㎡		
4	-	표면오염	주위정화	0.5	0.5	2	0.50	㎡		
5	2순위	균열	표면처리	0.1	0.26	0.25	1	0.07	㎡	
6	2순위	균열	표면처리	0.1	0.65	0.25	4	0.95	㎡	
7	2순위	균열	표면처리	0.1	0.52	0.25	2	0.26	㎡	
8	2순위	균열	표면처리	0.1	0.18	0.25	1	0.08	㎡	
9	2순위	균열	표면처리	0.1	0.26	0.25	1	0.07	㎡	
10	2순위	균열	표면처리	0.1	0.91	0.25	2	0.46	㎡	
11	2순위	균열	표면처리	0.2	0.91	0.25	1	0.28	㎡	
12	2순위	균열	표면처리	0.1	0.76	0.25	1	0.20	㎡	
13	2순위	균열	표면처리	0.1	1.56	0.25	1	0.36	㎡	
14	3순위	방침물결균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	2	0.07	㎡	신규
15	3순위	방침물결균열	표면처리	0.13	0.1	1	0.01	㎡	신규	
16	-	표면오염	주위정화	2.5	1.5	1	8.75	㎡	신규	
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교대P4	20