
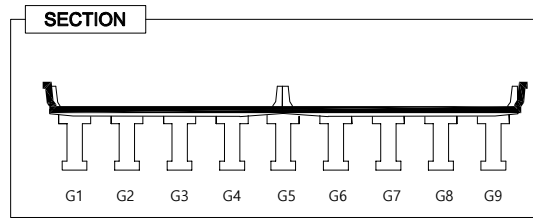


송암교 보수보강도 바닥판 상면 S1

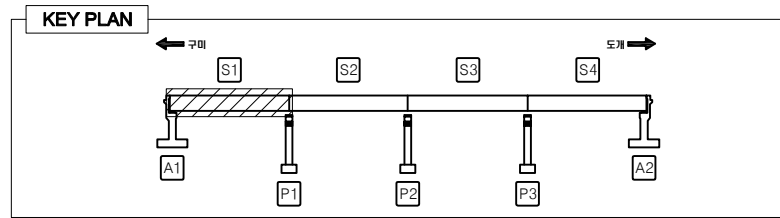


LEGEND

	콘 결		방상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사회적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족



보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)			보수물량
1	-	유간토사퇴적	보수완료		18.0		1	18.00	m	20'보수
2	-	후타재균열	주의관찰	0.2	0.4		20	8.00	m	
3	-	후타재균열	주의관찰	0.2	0.4		18	7.20	m	
4	3순위	균열	표면처리	0.1	1.30	0.25	20	6.50	m²	
5	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea	20'보수
6	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea	20'보수
7	3순위	균열	표면처리	0.1	1.56	0.25	2	0.78	m²	
8	3순위	균열	표면처리	0.1	1.04	0.25	2	0.52	m²	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

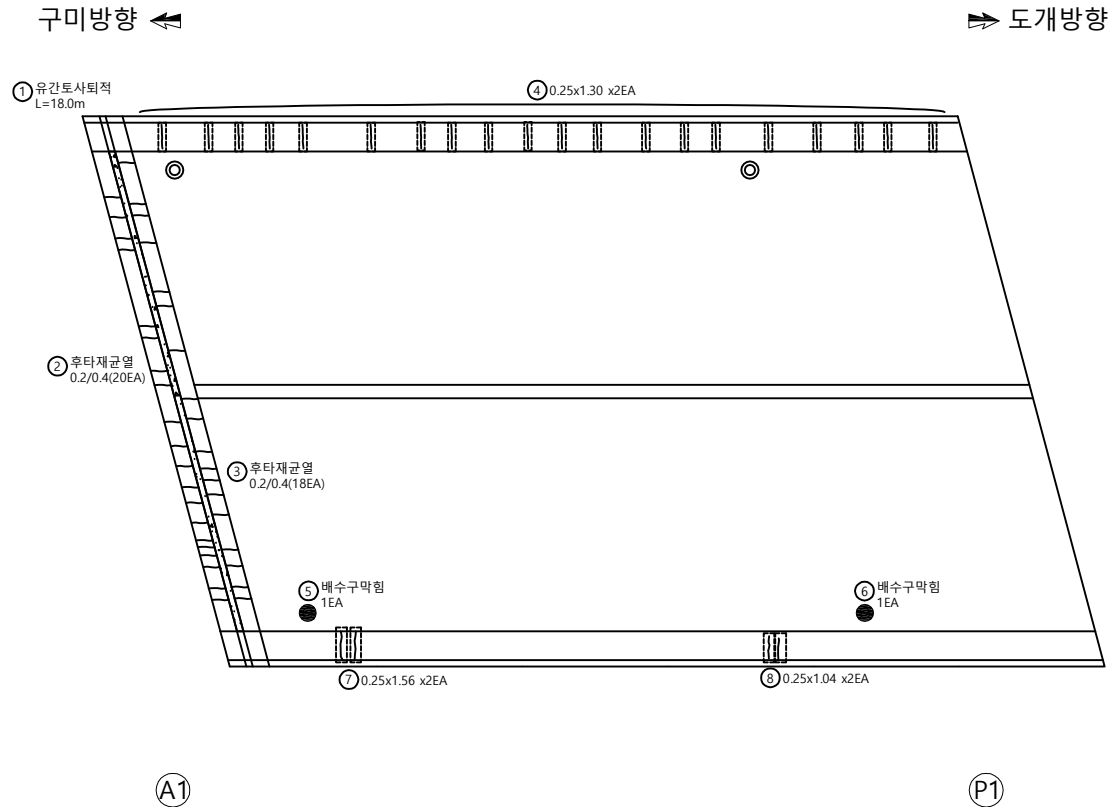


용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 상면 S1	01

■ 송암교 보수보강도 바닥판 상면 S2

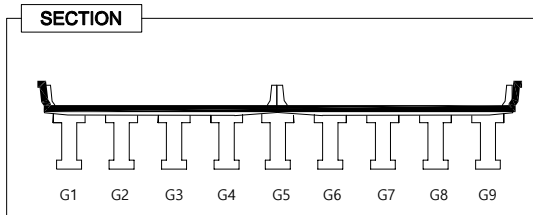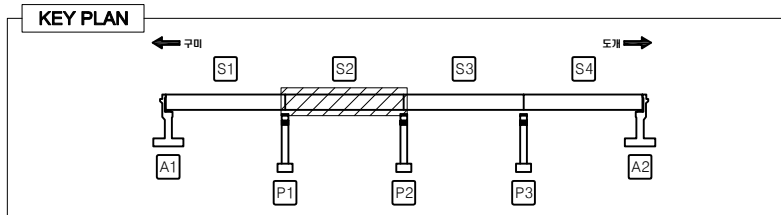



LEGEND							
	균 열		망상균열		바리, 파손		누수, 체수
	배 태		열화, 마모		토사퇴적		재표본리
	모 열		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		파굴, 변형		배수관길이부족

보수물량표

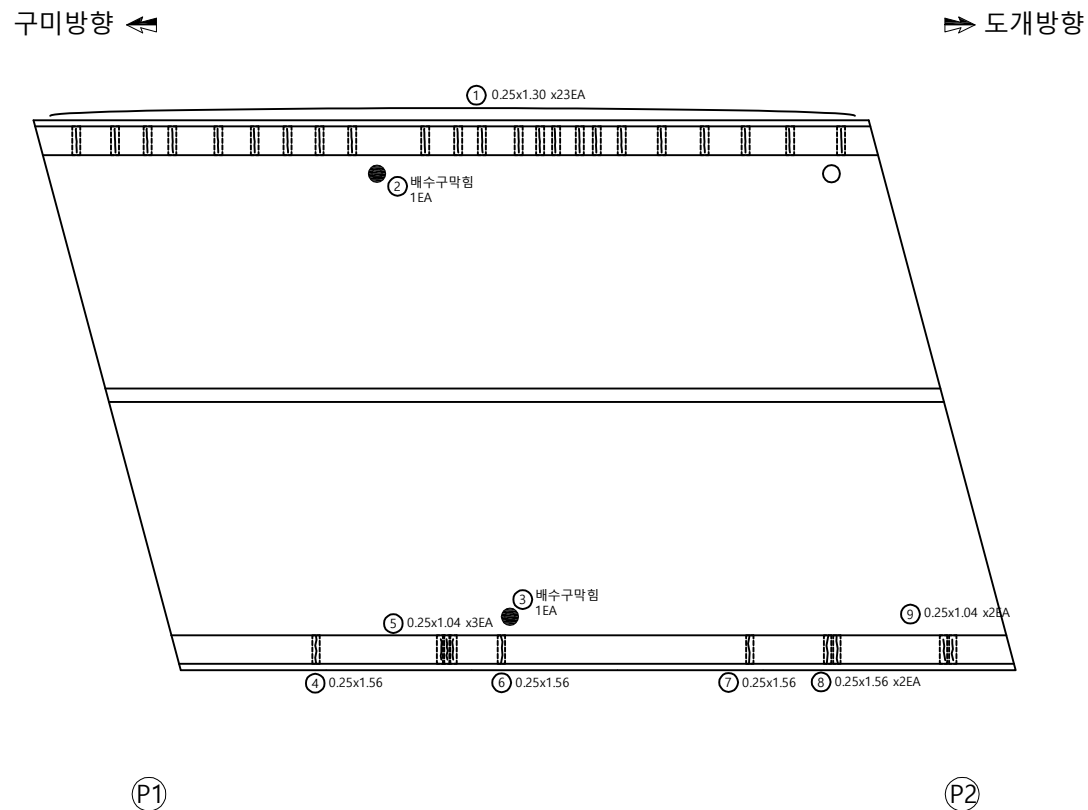[illegible]

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 상면 S2	02

■ 송암교 보수보강도 바닥판 상면 S3

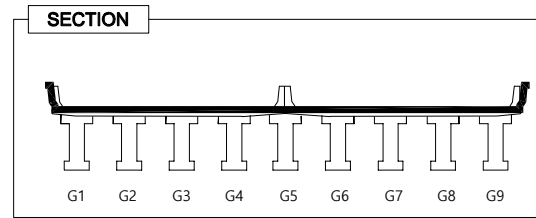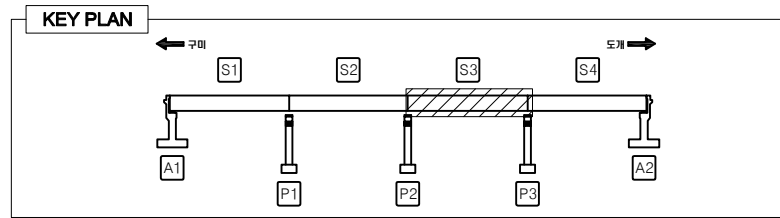


LEGEND

보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량		
1	-	유간토사퇴적	보수완료		18.0		1	18.00	m	20'보수
2	-	후타재균열	주의관찰	0.2	0.5		17	8.50	m	
3	-	후타재균열	주의관찰	0.2	0.5		21	10.50	m	
4	3순위	균열	표면처리	0.1	1.30	0.25	24	7.80	m²	
5	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea	20'보수
6	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea	20'보수
7	3순위	균열	표면처리	0.1	1.04	0.25	1	0.26	m²	
8	3순위	균열	표면처리	0.1	1.04	0.25	4	1.04	m²	
9	3순위	균열	표면처리	0.1	1.56	0.25	1	0.39	m²	
10	3순위	균열	표면처리	0.1	1.56	0.25	1	0.39	m²	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



구미방향 ←

→ 도개방향

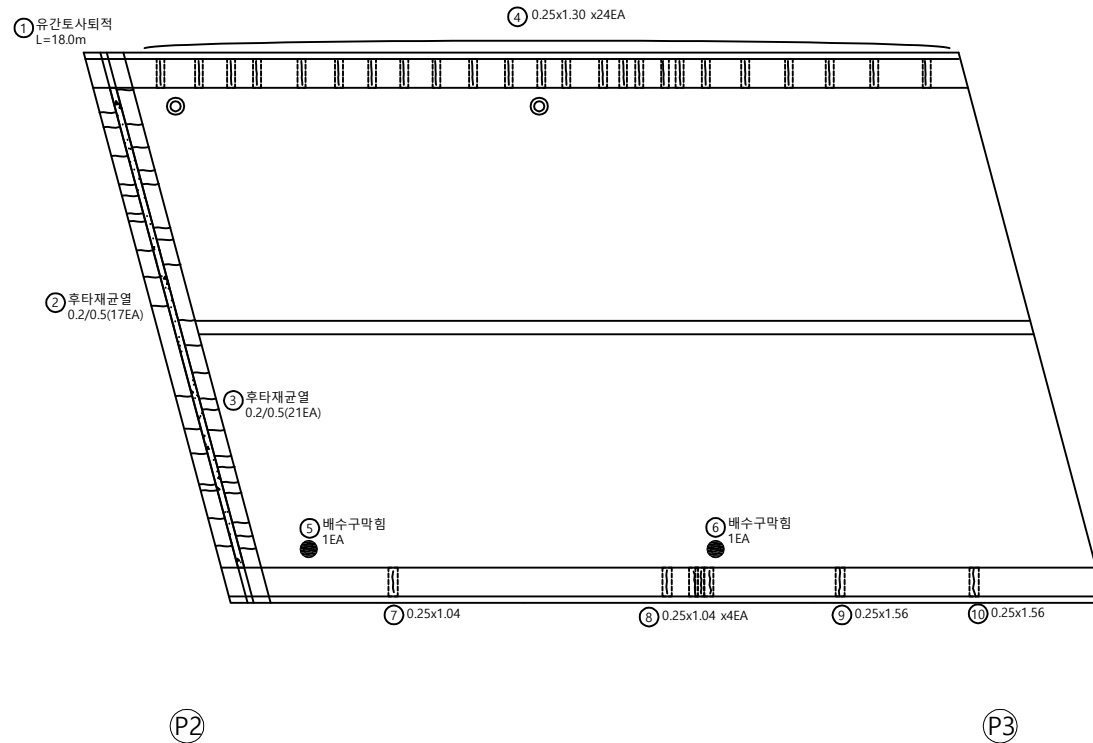

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 상면 S3	03

송암교 보수보강도 바닥판 상면 S4

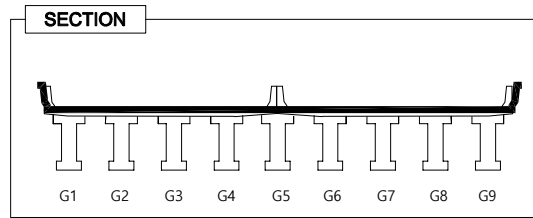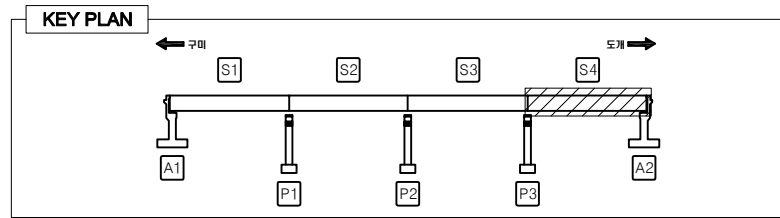


LEGEND

	균 열		방상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사회적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족



보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1	3순위	균열	표면처리	0.1	1.30	0.25	21	6.83	m ²
2	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea 20'보수
3	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea 20'보수
4	3순위	균열	표면처리	0.1	1.04	0.25	5	1.30	m ²
5	3순위	균열	표면처리	0.1	1.56	0.25	1	0.39	m ²
6	-	후타재균열	주의관찰	0.2	0.4		27	10.80	m
7	-	유간토사퇴적	보수완료		18.0		1	18.00	m 20'보수
8	-	후타재균열	주의관찰	0.2	0.5		28	14.00	m
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

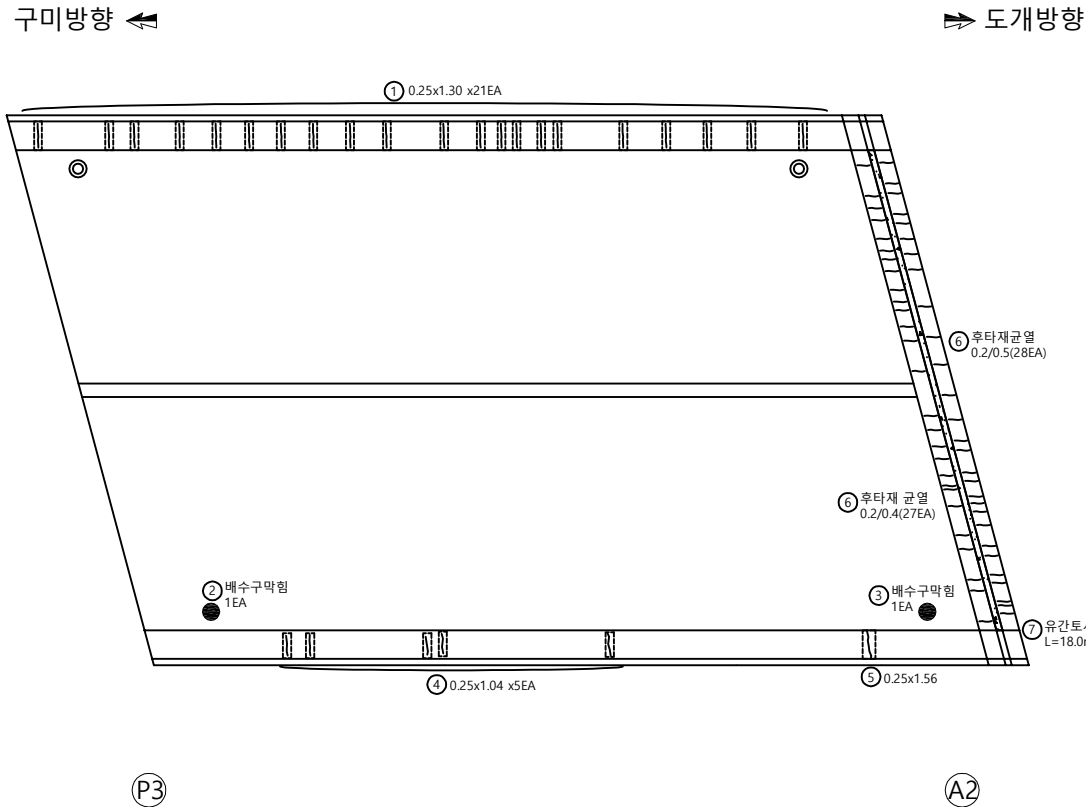

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 상면 S4	04


■ 송암교 보수보강도 바닥판 하면 S1

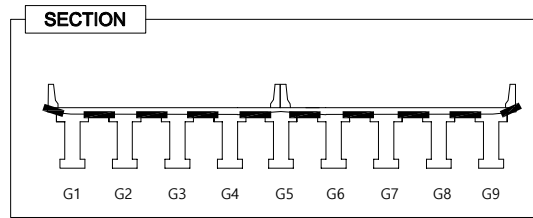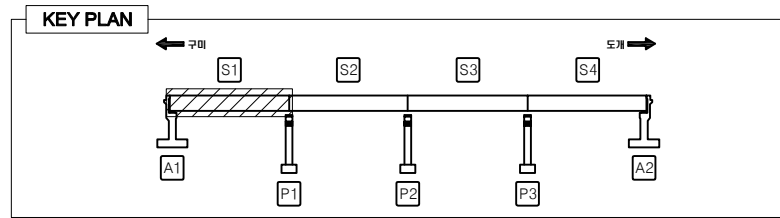

LEGEND



보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량		
1	-	백태	보수완료		0.1	1.0	1	0.10	m²	20'보수
2	-	백태	보수완료		1.0	1.5	1	1.50	m²	20'보수
3	-	백태	보수완료		0.5	0.5	1	0.25	m²	20'보수
4	-	백태	보수완료		0.1	0.4	1	0.04	m²	20'보수
5	-	백태	보수완료		0.5	1.5	1	0.75	m²	20'보수
6	-	백태	보수완료		1.0	1.5	1	1.50	m²	20'보수
7	2순위	배수관길이부족	배수관길이연장				1	1.00	ea	
8	2순위	보수부재백태	백태제거		1.30	1.50	1	1.95	m²	신규
9	2순위	열화(백태)	표면처리		1.95	4.00	4	31.20	m²	신규
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

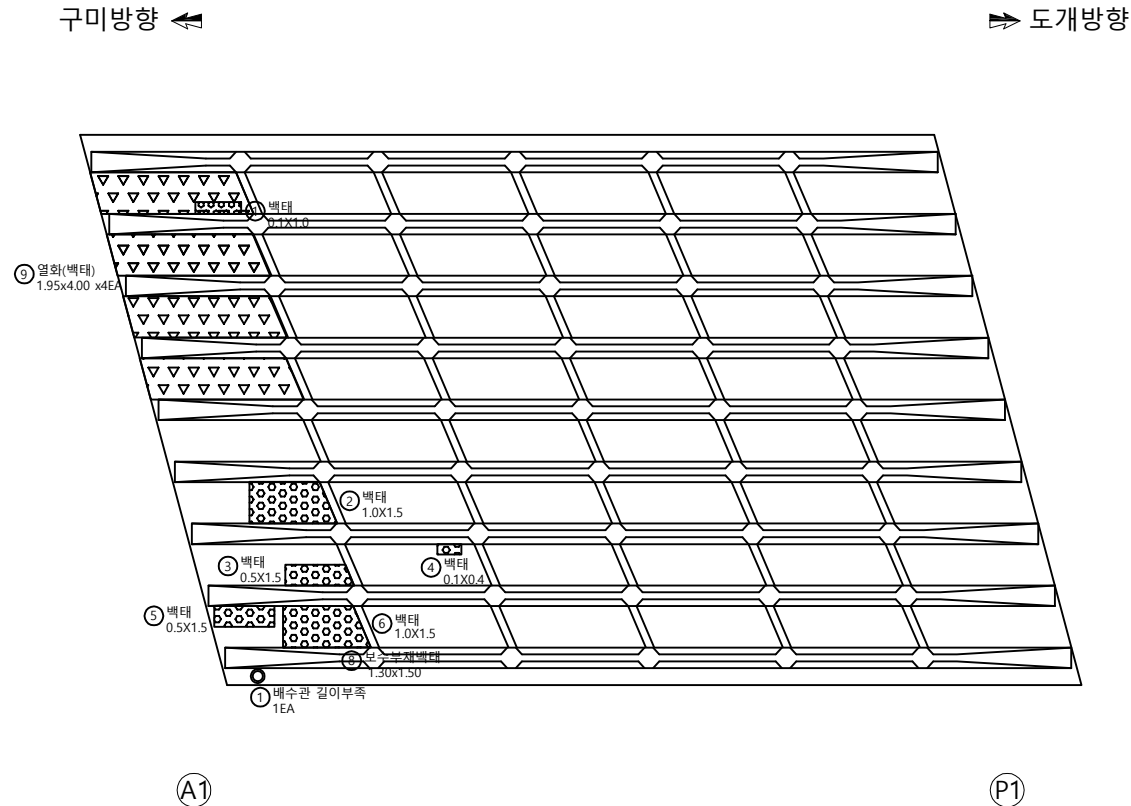

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 하면 S1	05

■ 송암교 보수보강도 바닥판 하면 S2

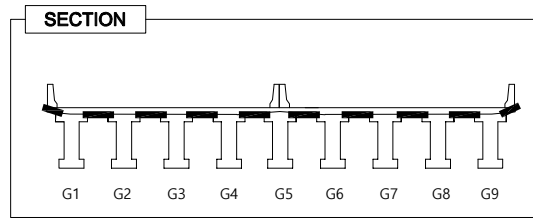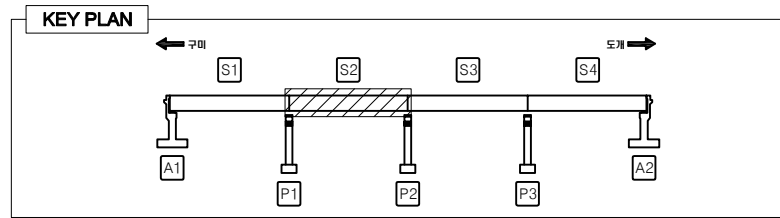

LEGEND


	콘 결		망상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사화적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량		
1	2순위	열화(백태)	표면처리		1.95	4.00	25	195.00	m²	신규
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

구미방향 ←

⇒ 도개방향

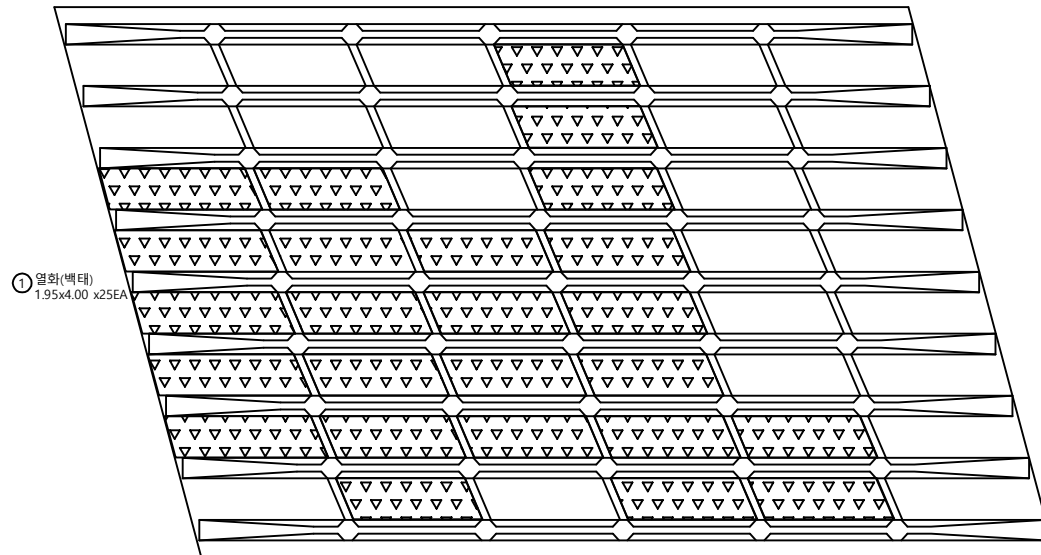



① 열화(백태)
1.95x4.00 x25EA

①

②

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 하면 S2	06

■ 송암교 보수보강도 바닥판 하면 S3

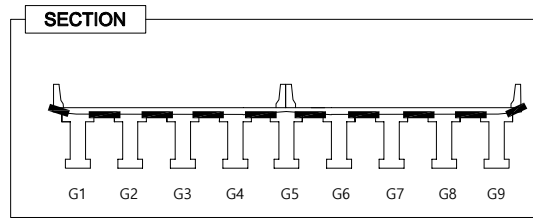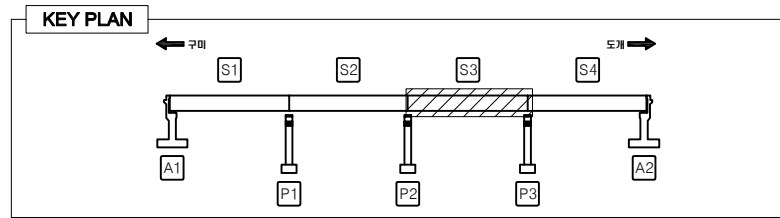


LEGEND

	콘크리트		철근		확장관절		균열		누수
	아스팔트		콘크리트		확장관절		균열		누수
	아스팔트		콘크리트		확장관절		균열		누수
	아스팔트		콘크리트		확장관절		균열		누수
	아스팔트		콘크리트		확장관절		균열		누수



보수물량표

번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1	2순위	열화(백태)	표면처리		1.95	4.00	14	109.20	㎡
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

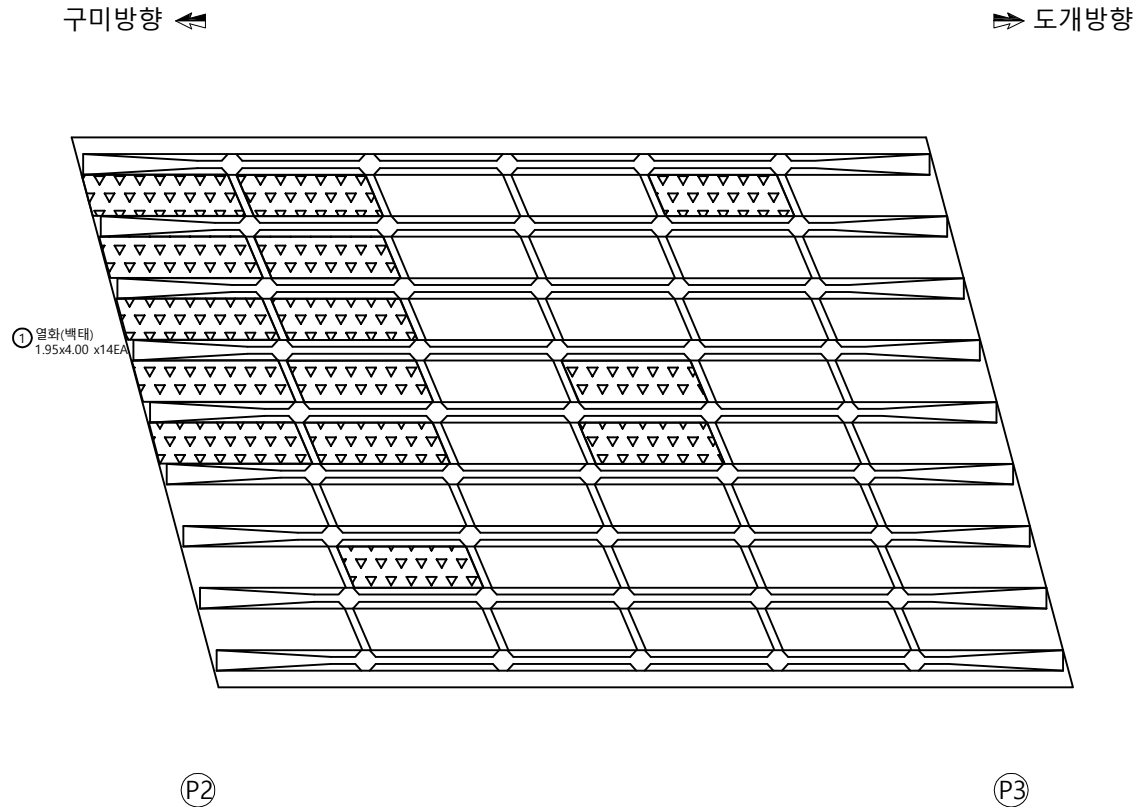

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 하면 S3	07

■ 송암교 보수보강도 바닥판 하면 S4

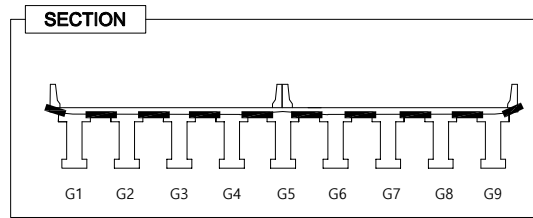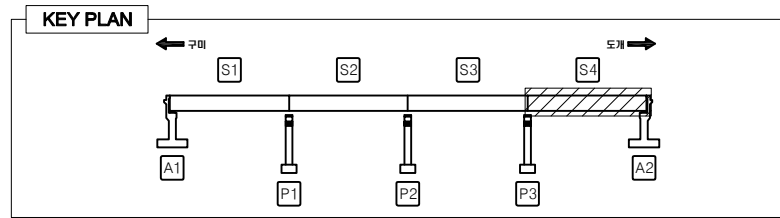

LEGEND


	콘 열		망상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사확적		재료분리
	오 열		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)			보수물량
1	2순위	열화(백태)	표면처리		1.95	4.00	23	179.40	m²	신규
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



구미방향 ←

⇒ 도개방향

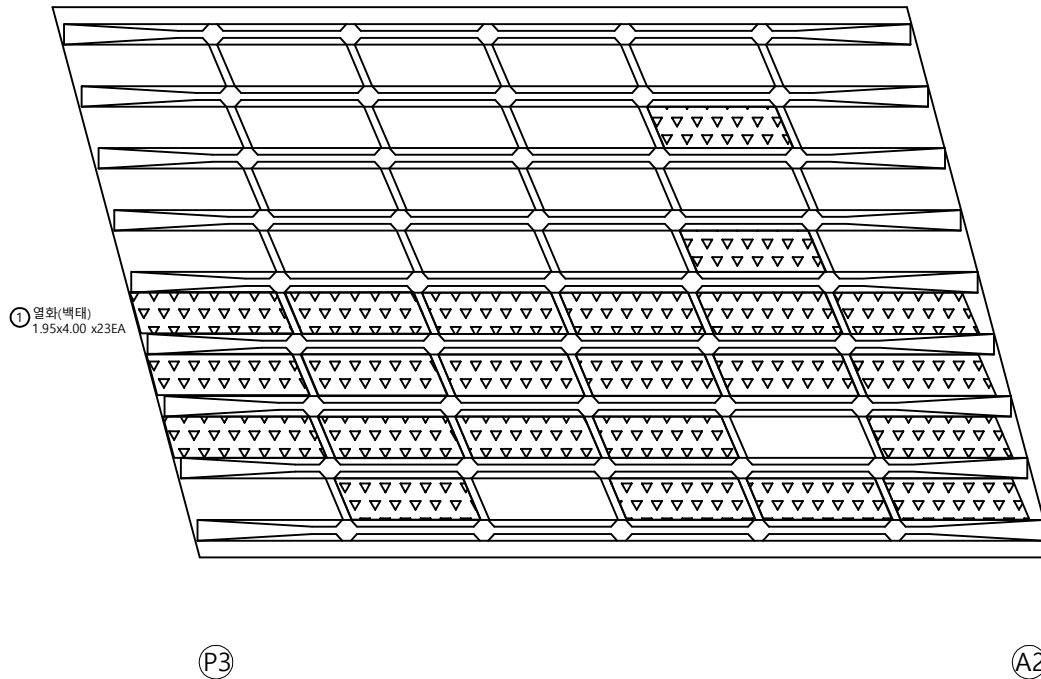

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 하면 S4	08

■ 송암교 보수보강도 거더 S1 (G1~G5)

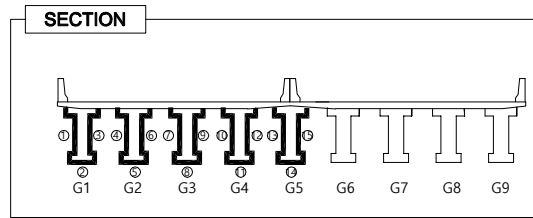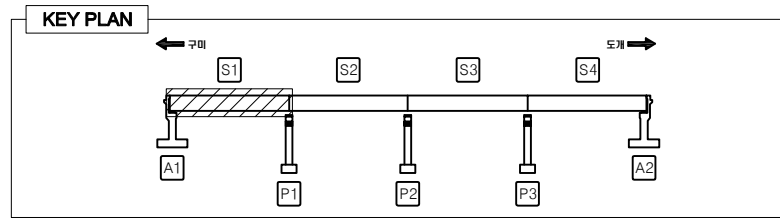


LEGEND

구미	도개	방상균열	파손, 파손	누수, 침수
벽 태	열화, 마모	토사회적	재료분리	
오 염	부 식	철근노출	배수구막힘	
보수흔적	침 식	좌굴, 변형	배수관길이부족	

구미방향 ←

→ 도개방향

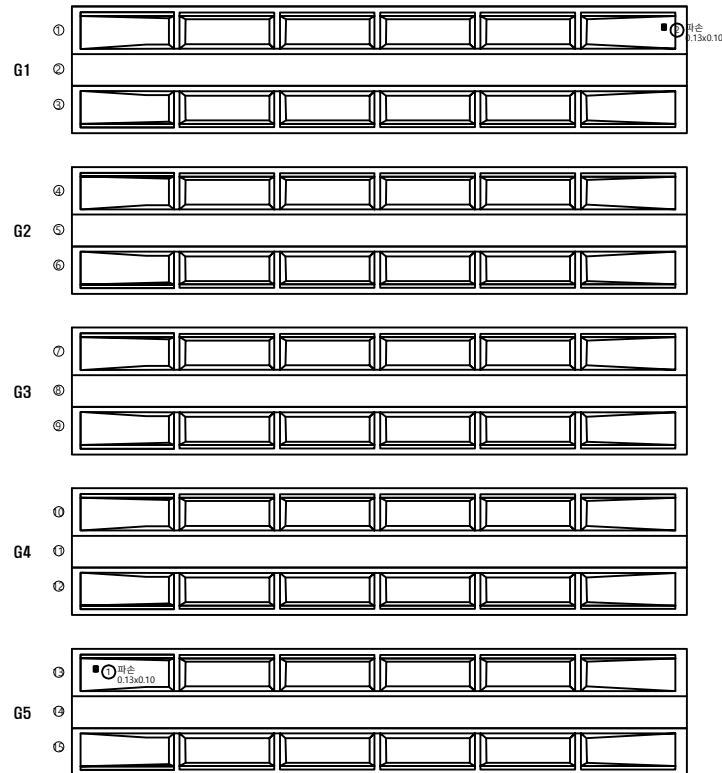

(A1)



(P1)

보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1	2순위	파손	단면보수		0.13	0.10	1	0.01	m ²
2	2순위	파손	단면보수		0.13	0.10	1	0.01	m ² 신규
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더 S1	09

■ 송암교 보수보강도 거더 S1 (G6~G9)

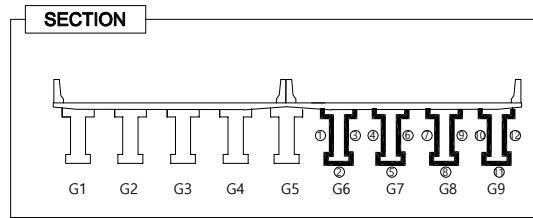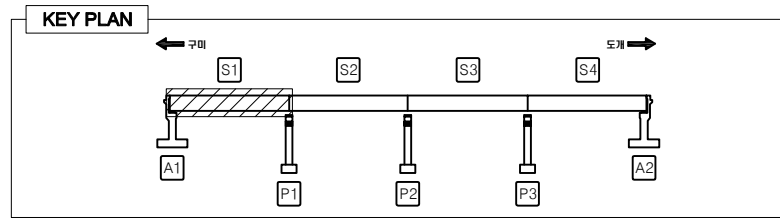


LEGEND

	근 령		방상근열		박리, 파손		누수, 침수
	벽 태		열화, 마모		토사회적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

구미방향 ←

⇒ 도개방향

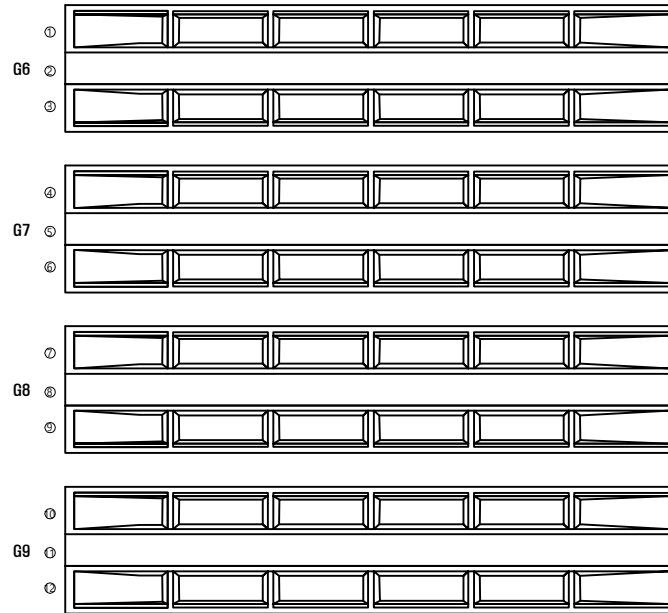

(A1)



(P1)

보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1			상태양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더 S1	10

■ 송암교 보수보강도 거더 S2 (G1~G5)

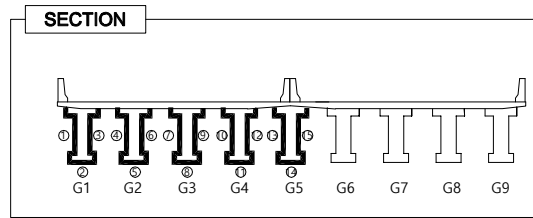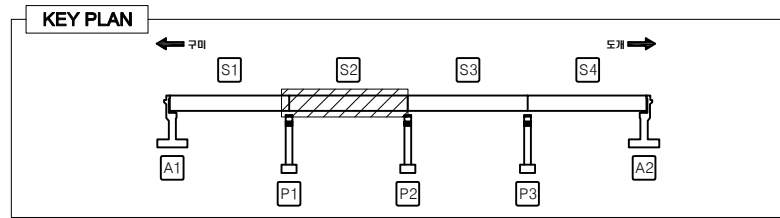


LEGEND

	강철		방사균열		바리, 파손		누수, 침수
	벽 타		열화, 마모		토사회적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

구미방향 ←

→ 도개방향

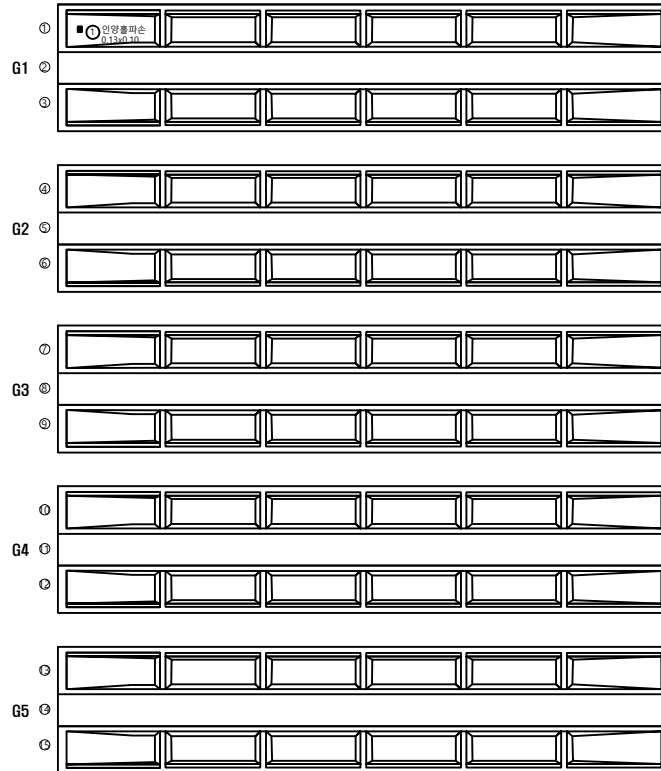

(P1)



(P2)

보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)			보수물량
1	2순위	파손	단면보수		0.13	0.10	1	0.01	m²	신규
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더 S2	11

■ 송암교 보수보강도 거더 S2 (G6~G9)

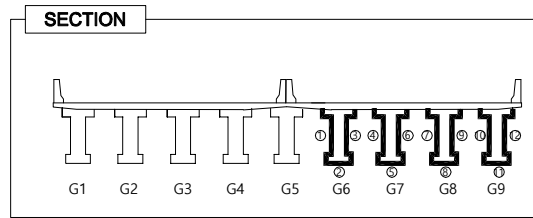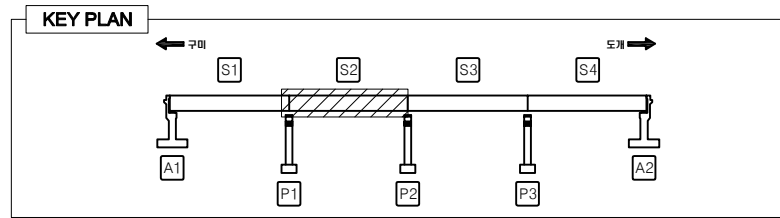


LEGEND

	강철		방사균열		바리, 파손		누수, 침수
	벽타		열화, 마모		토사확적		재료분리
	오염		부식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침식		좌굴, 변형		배수관길이부족

구미방향 ←

→ 도개방향

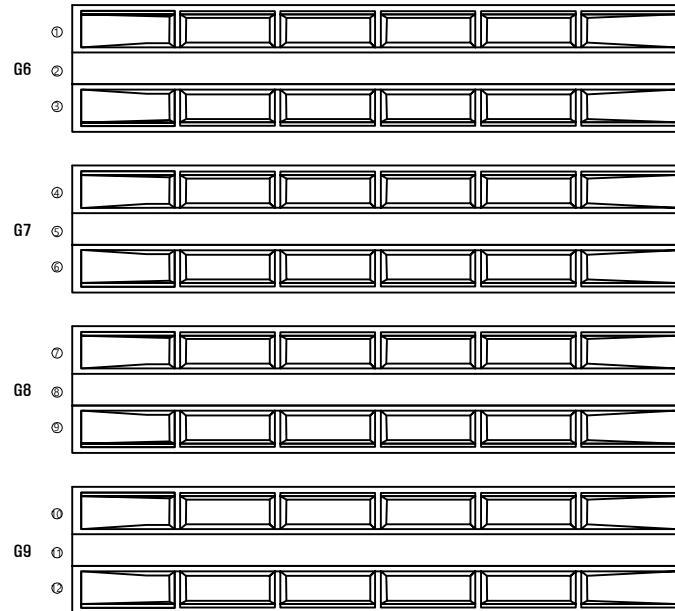

①



②

보수물량표

번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1			상대양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더 S2	12

■ 송암교 보수보강도 거더 S3 (G1~G5)

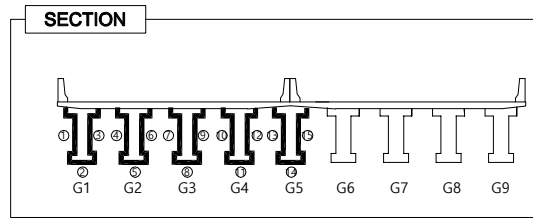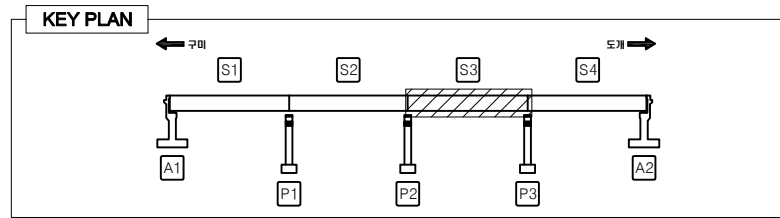


LEGEND

	콘 열		망상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사확적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

구미방향 ←

→ 도개방향

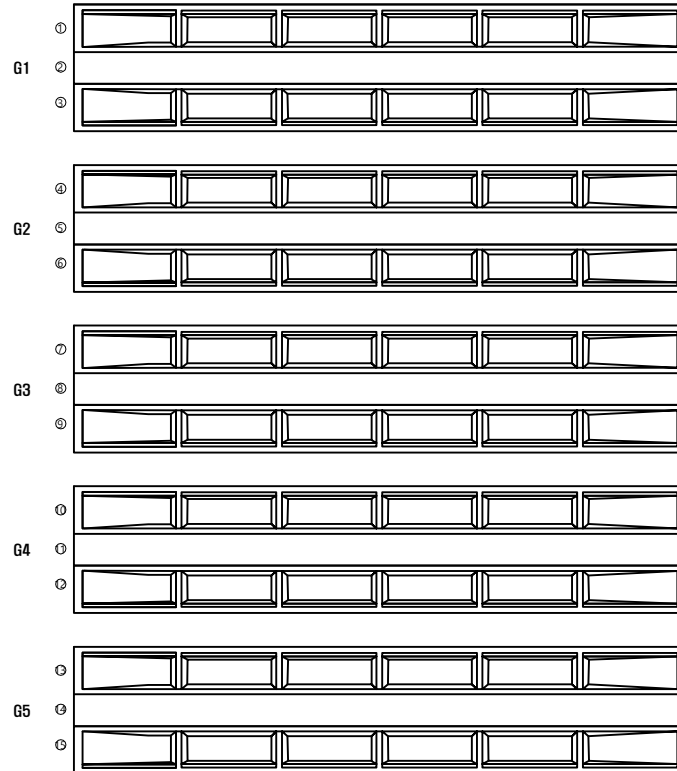

(P2)



(P3)

보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1			상태양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다움기술단	None	2020.12	거더 S3	13

■ 송암교 보수보강도 거더 S3 (G6~G9)

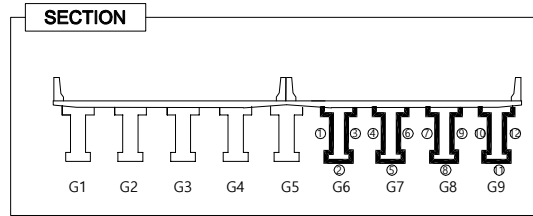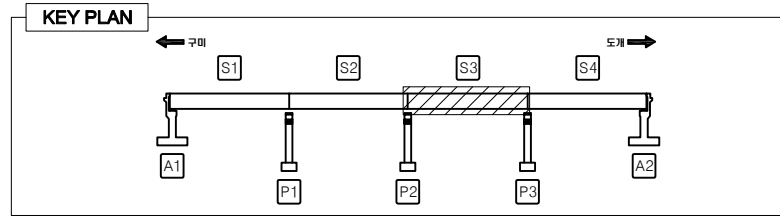


LEGEND

	근 령		방상근열		박리, 파손		누수, 침수
	벽 태		열화, 마모		토사회적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

구미방향 ←

⇒ 도개방향

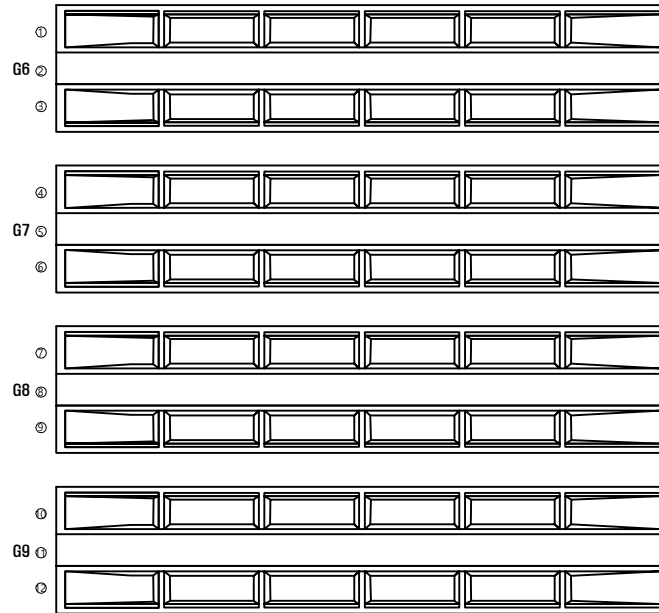

②



③

보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1			상태양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더 S3	14

■ 송암교 보수보강도 거더 S4 (G1~G5)

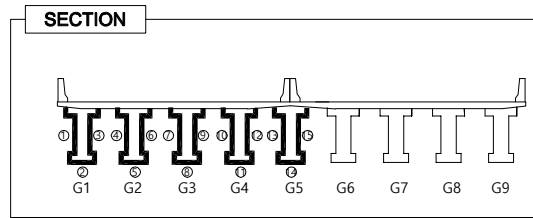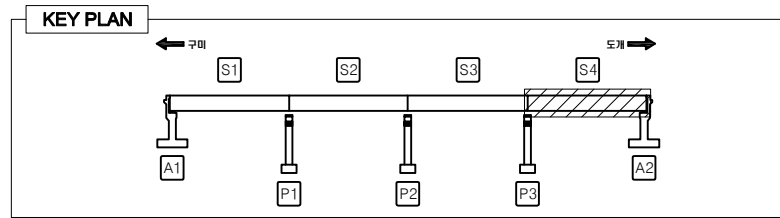

LEGEND


	근	철		망상근철		박리, 파손		누수, 침수
	벽	타		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오	염		부	식		철근노출	배수구막힘
	보수흔적		침	식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손상 내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1			상대양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

구미방향 ←

→ 도개방향


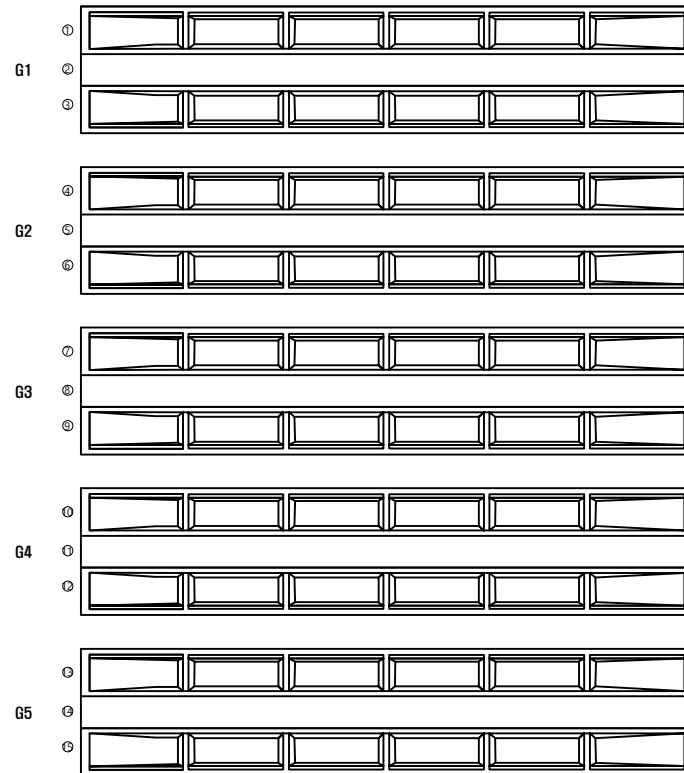


Ⓟ

Ⓟ

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다움기술단	None	2020.12	거더 S2	15

■ 송암교 보수보강도 거더 S4 (G6~G9)

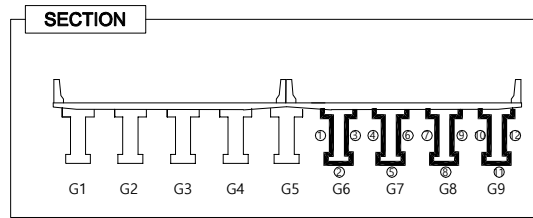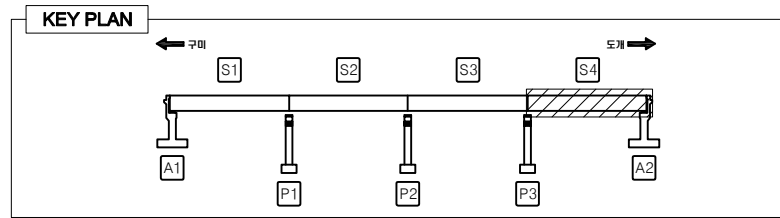

LEGEND


	근	철		방사근철		박리, 파손		누수, 침수
	벽	타		열화, 마모		토사화적		재료분리
	오	염		부	식		철근노출	배수구막힘
	보수흔적		침	식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손상 내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량	
1	2순위	파손	단면보수		0.26	0.30	1	0.08	m ²
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

구미방향 ←

→ 도개방향


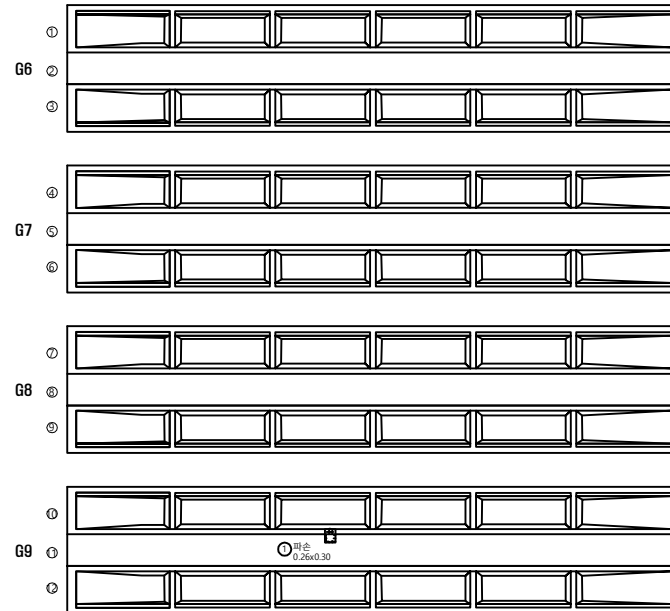


③

②

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더 S2	16

■ 송암교 보수보강도 가로보 S1

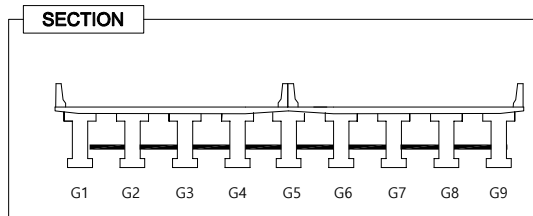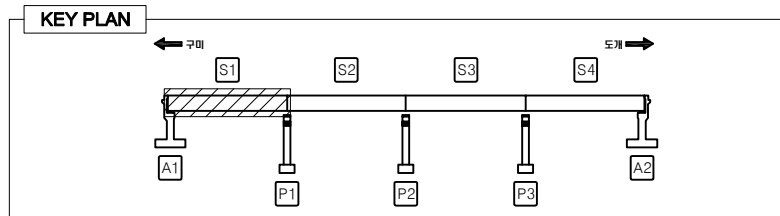

LEGEND							
	균 열		망상균열		바리, 파손		누수, 체수
	벽 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족



보수물량표

	CB1	CB2	CB3	CB4	CB5	CB6	CB7
G1~G2							
G2~G3							
G3~G4							
G4~G5							
G5~G6							
G6~G7							
G7~G8							
G8~G9							

[illegible]

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	가로보 S1	17

송암교 보수보강도 가로보 S2

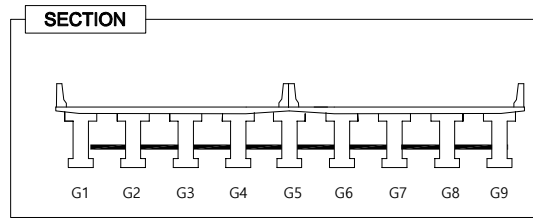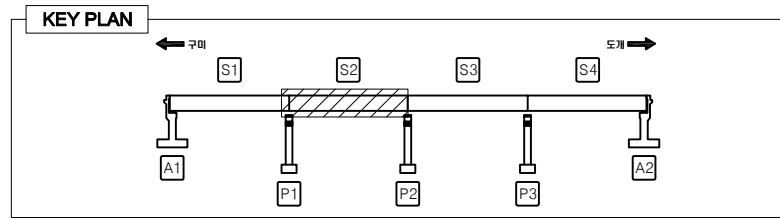

LEGEND

	콘 질		방상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사화적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족



보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1	2순위	등등	단면보수		0.26	0.20	1	0.05	m ²
2	2순위	등등	단면보수		0.26	0.20	1	0.05	m ²
3	2순위	재료분리	단면보수		0.26	0.20	2	0.10	m ² 신규
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

G1~G2							
	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면
G2~G3							
	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면
G3~G4							
	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면
G4~G5							
	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면
G5~G6							
	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면
G6~G7							
	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면
G7~G8							
	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면
G8~G9							
	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면	전면 배면

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	가로보 S2	18

■ 송암교 보수보강도 가로보 S3

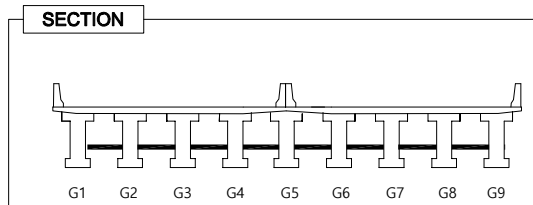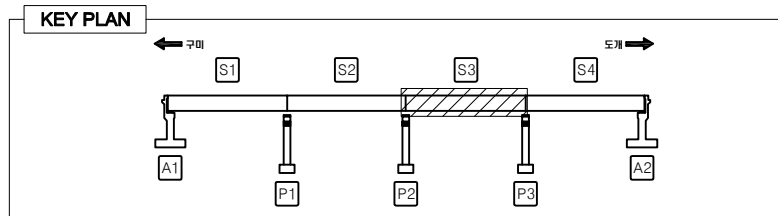



LEGEND							
	균 열		망상균열		바리, 파손		누수, 체수
	벽 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 열		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보수물량표

[illegible][illegible]

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다움기술단	None	2020.12	가로보 S3	19

송암교 보수보강도 가로보 S4

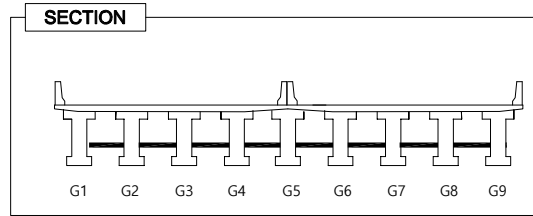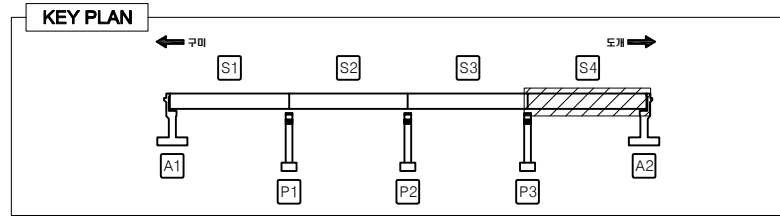

LEGEND

	콘 결		방상균열		박리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사회적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족



보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1			상태양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

G1~G2	CB1 전면 배면	CB2 전면 배면	CB3 전면 배면	CB4 전면 배면	CB5 전면 배면	CB6 전면 배면	CB7 전면 배면
G2~G3	CB1 전면 배면	CB2 전면 배면	CB3 전면 배면	CB4 전면 배면	CB5 전면 배면	CB6 전면 배면	CB7 전면 배면
G3~G4	CB1 전면 배면	CB2 전면 배면	CB3 전면 배면	CB4 전면 배면	CB5 전면 배면	CB6 전면 배면	CB7 전면 배면
G4~G5	CB1 전면 배면	CB2 전면 배면	CB3 전면 배면	CB4 전면 배면	CB5 전면 배면	CB6 전면 배면	CB7 전면 배면
G5~G6	CB1 전면 배면	CB2 전면 배면	CB3 전면 배면	CB4 전면 배면	CB5 전면 배면	CB6 전면 배면	CB7 전면 배면
G6~G7	CB1 전면 배면	CB2 전면 배면	CB3 전면 배면	CB4 전면 배면	CB5 전면 배면	CB6 전면 배면	CB7 전면 배면
G7~G8	CB1 전면 배면	CB2 전면 배면	CB3 전면 배면	CB4 전면 배면	CB5 전면 배면	CB6 전면 배면	CB7 전면 배면
G8~G9	CB1 전면 배면	CB2 전면 배면	CB3 전면 배면	CB4 전면 배면	CB5 전면 배면	CB6 전면 배면	CB7 전면 배면

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	가로보 S4	20

■ 송암교 보수보강도 교대 A1

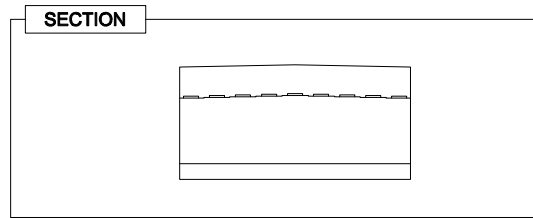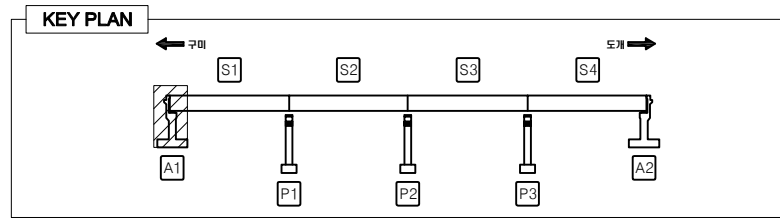


LEGEND

	균열		방수균열		박리, 파손		누수, 체수
	백태		열화, 마모		토사회색		재료분리
	오염		부식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보수물량표

번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1	3순위	방침물탈균열	표면처리	0.2	0.26	0.25	1	0.07	m ²
2	3순위	방침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.13	0.25	1	0.03	m ²
3	3순위	방침물탈균열	표면처리	0.2	0.13	0.25	1	0.03	m ²
4	3순위	방침물탈균열	표면처리	0.2	0.13	0.25	1	0.03	m ²
5	3순위	방침물탈균열	표면처리	0.2	0.13	0.25	1	0.03	m ²
6	3순위	방침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.13	0.25	1	0.03	m ²
7	2순위	백태	백태제거		0.13	0.30	1	0.04	m ²
8	-	누수흔적	주의관찰		1.0	2.5	1	2.50	m ²
9	-	누수흔적	주의관찰		0.7	2.5	1	1.75	m ²
10	2순위	균열	표면처리	0.1	0.52	0.25	2	0.26	m ²
11	2순위	균열	표면처리	0.2	2.60	0.25	1	0.65	m ²
12	2순위	균열	표면처리	0.2	1.30	0.25	1	0.33	m ²
13	3순위	방침콘크리트균열	표면처리	0.1	0.39	0.25	1	0.10	m ² 신규
14	3순위	방침콘크리트균열	표면처리	0.1	0.39	0.25	1	0.10	m ² 신규
15	2순위	방침콘크리트파손	단면보수		0.13	0.10	1	0.01	m ² 신규
16	2순위	방침콘크리트파손	단면보수		0.13	0.10	1	0.01	m ² 신규
17	3순위	방침물탈균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	6	0.20	m ² 신규
18	3순위	방침콘크리트균열	표면처리	0.1	0.26	0.25	3	0.20	m ² 신규
19	2순위	방침콘크리트파손	단면보수		0.13	0.10	1	0.01	m ² 신규
20	2순위	백태	백태제거		0.13	0.50	1	0.07	m ² 신규
21	2순위	균열	표면처리	0.2	0.65	0.25	1	0.16	m 신규
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

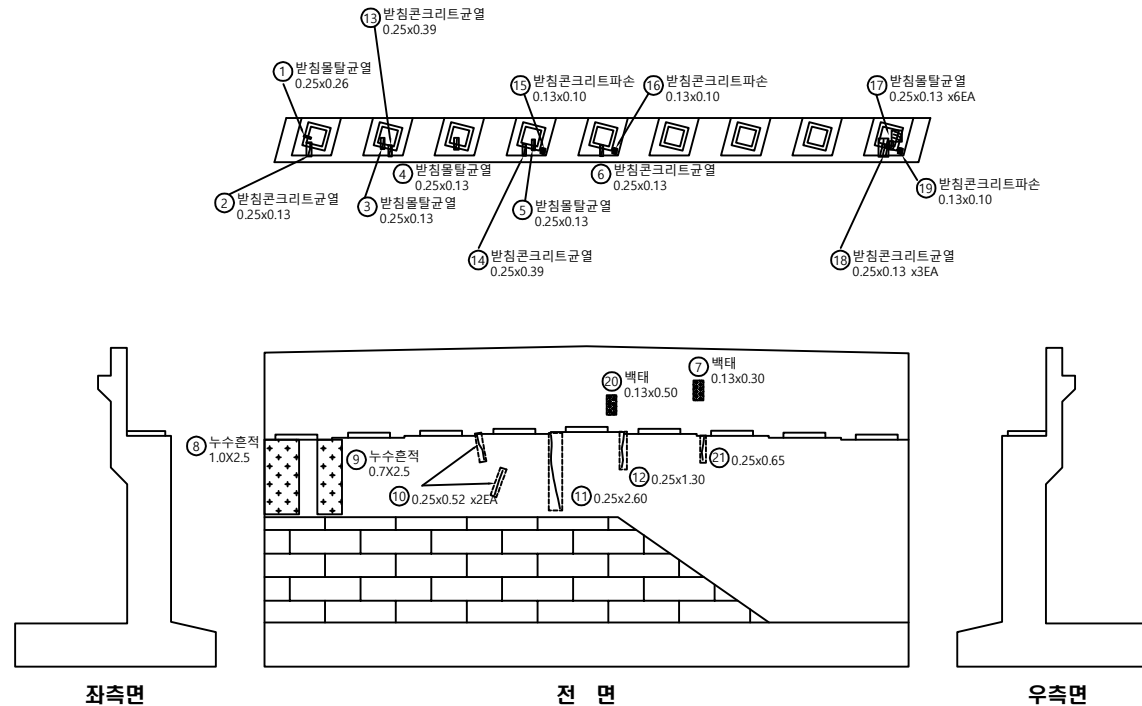

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교대 A1	21

SECTION

	균 열		망상균열		바리, 파손		누수, 채수
	백 태		열차, 마모		토사회적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수손적		침 식		자갈, 변형		배수관길이부족



[illegible]

우측면

도면번호

22

■ 송암교 보수보강도 교각 P1

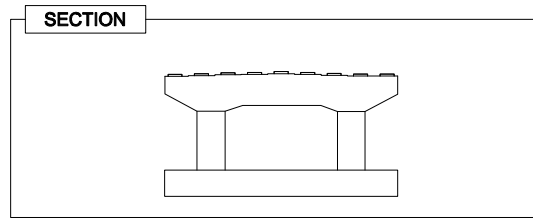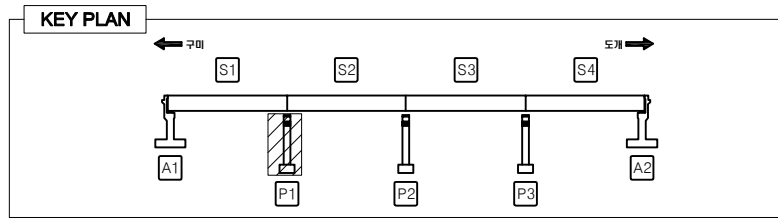


LEGEND

	콘 열		망상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사회색		재료분리
	오 열		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족



보 수 물 망 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1	3순위	방침콘크리트균열	표면처리	0.1	0.65	0.25	1	0.16	m²
2	3순위	방침물탈균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	1	0.03	m²
3	3순위	방침물탈균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	1	0.03	m²
4	3순위	방침물탈균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	2	0.07	m²
5	2순위	균열	표면처리	0.2	1.95	0.25	1	0.49	m²
6	3순위	망상균열	표면처리		16.90	1.00	1	16.90	m²
7	2순위	균열	표면처리	0.1	0.65	0.25	1	0.16	m²
8	2순위	균열	표면처리	0.1	0.65	0.25	1	0.16	m²
9	2순위	균열	표면처리	0.1	0.78	0.25	1	0.20	m²
10	2순위	배수관길이부족	배수관길이연장				1	1.00	ea
11	2순위	배수관길이부족	배수관길이연장				1	1.00	ea
12	3순위	방침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	1	0.10	m² 신규
13	3순위	방침물탈균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	6	0.20	m² 신규
14	3순위	방침물탈균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	5	0.16	m² 신규
15	3순위	방침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	1	0.10	m² 신규
16	3순위	방침물탈균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	2	0.07	m² 신규
17	3순위	방침물탈균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	1	0.03	m² 신규
18	3순위	방침콘크리트재료분리	단면보수		0.26	0.20	1	0.05	m² 신규
19	3순위	방침콘크리트재료분리	단면보수		0.26	0.30	1	0.08	m² 신규
20	3순위	방침콘크리트재료분리	단면보수		0.65	0.20	1	0.13	m² 신규
21	3순위	방침콘크리트재료분리	단면보수		0.65	0.20	1	0.13	m² 신규
22	3순위	방침콘크리트재료분리	단면보수		0.65	0.10	1	0.07	m² 신규
23	3순위	방침물탈균열	표면처리	0.2	0.13	0.25	2	0.07	m² 신규
24	3순위	방침콘크리트재료분리	단면보수		0.39	0.20	1	0.08	m² 신규
25	2순위	들뜸	단면보수		0.39	0.20	1	0.08	m² 신규
26									
27									
28									
29									
30									

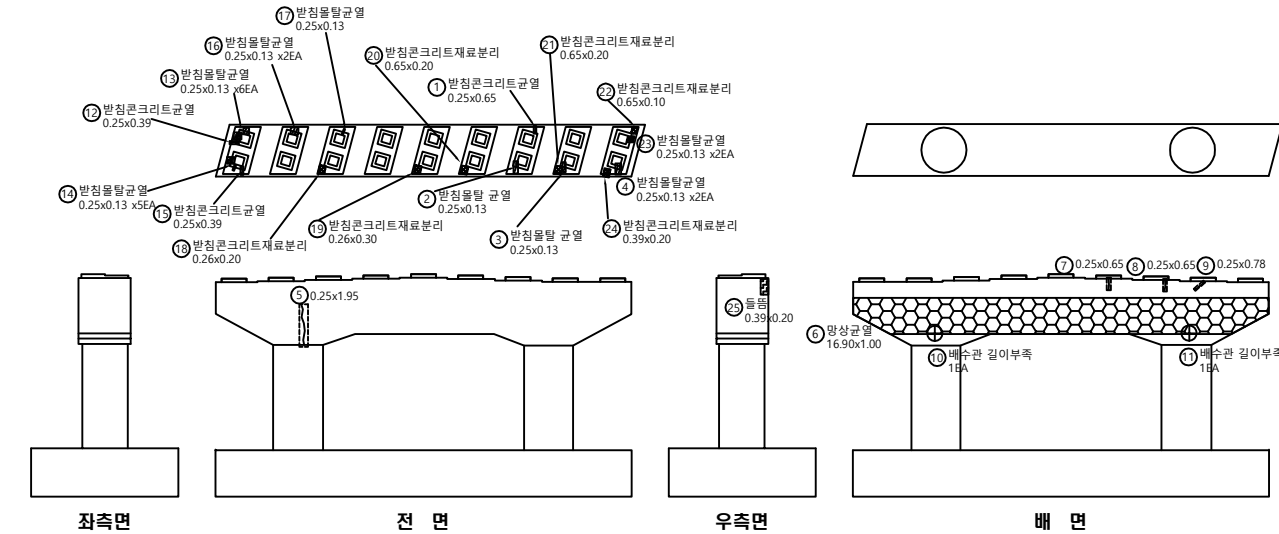

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교각 P1	23

송암교 보수보강도 교각 P2

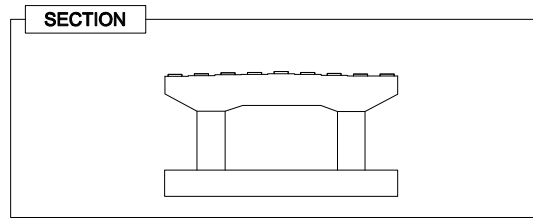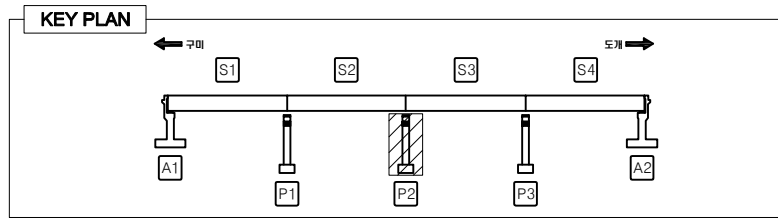


LEGEND

	균열		방상균열		바리, 파손		누수, 체수
	백태		열화, 마모		토사회적		재료분리
	오염		부식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침식		좌굴, 변형		배수관길이부족



보수물량표

번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	수량(㎥)		
1	3순위	받침콘크리트균열	표면처리	0.1	0.39	0.25	11	1.07	㎡
2	3순위	받침콘크리트균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	2	0.07	㎡
3	2순위	받침물발들뜸	단면보수		0.39	0.30	1	0.12	㎡
4	-	체수	주의관찰		0.5	0.7	1	0.35	㎡
5	3순위	받침콘크리트균열	표면처리	0.1	0.39	0.25	12	1.17	㎡
6	3순위	받침콘크리트균열	표면처리	0.1	0.26	0.25	1	0.07	㎡
7	-	받침물발방상균열	주의관찰		1.0	0.1	2	0.20	㎡
8	-	누수흔적	주의관찰		0.8	2.5	1	2.00	㎡
9	2순위	균열	표면처리	0.2	0.52	0.25	1	0.13	㎡
10	1순위	받침콘크리트철근노출	단면보수(방청)		0.13	0.20	1	0.03	㎡
11	2순위	들뜸및박락	단면보수		0.52	0.40	1	0.21	㎡
12	2순위	균열	표면처리	0.1	1.30	0.25	1	0.33	㎡
13	2순위	균열	표면처리	0.1	0.91	0.25	1	0.23	㎡
14	2순위	균열	표면처리	0.1	0.78	0.25	1	0.20	㎡
15	-	받침물발방상균열	주의관찰		2.0	0.2	2	0.80	㎡
16	2순위	받침물발들뜸	단면보수		0.65	0.20	6	0.78	㎡
17	2순위	받침물발박락	단면보수		0.65	0.20	1	0.13	㎡
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

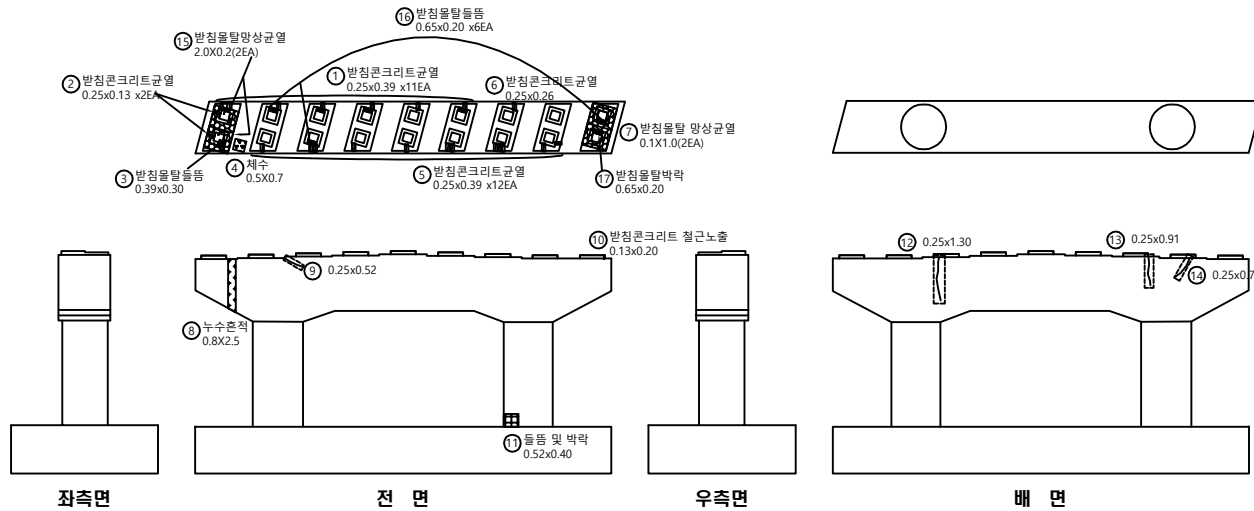

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교각 P2	24

송암교 보수보강도 교각 P3

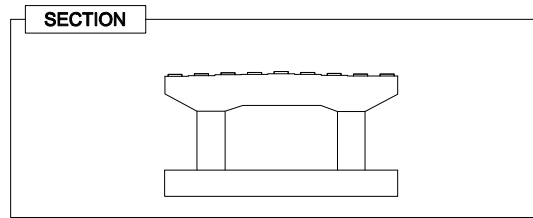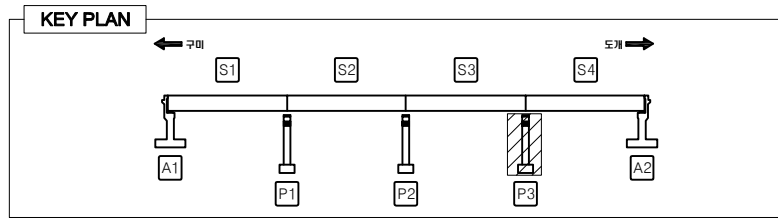

LEGEND

구	열	방상균열	바리, 파손	누수, 침수
벽	터	열화, 마모	토사회색	재료분리
오	열	부	식	철근노출
보수흔적	침	식	좌굴, 변형	배수관길이부족

보 수 물 량 표

번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	수량(ea)		
1	3순위	받침물탈균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	10	0.33	m ²
2	2순위	균열	표면처리	0.2	1.04	0.25	1	0.26	m ²
3	2순위	균열	표면처리	0.1	0.78	0.25	2	0.39	m ²
4	-	균형	주의관찰		0.8	0.5	1	0.40	m ²
5	3순위	재료분리	단면보수		0.39	0.10	1	0.04	m ²
6	2순위	균열	표면처리	0.1	1.56	0.25	1	0.39	m ²
7	2순위	균열	표면처리	0.2	1.30	0.25	1	0.33	m ²
8	2순위	균열	표면처리	0.2	0.52	0.25	1	0.13	m ²
9	2순위	둥둥및박락	단면보수		0.26	0.20	1	0.05	m ² 손상영역
10	-	스토퍼간섭	주의관찰				2	2.00	ea 신규
11	3순위	받침물탈균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	1	0.03	m ² 신규
12	3순위	재료분리	단면보수		0.26	0.30	1	0.08	m ² 신규
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

