

LEGEND


	콘	열		방상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백	태		열화, 마모		토사회적		재료분리
	오	열		부	식		철근노출	배수구막힘
	보수흔적		침	식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보수물량표



번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	수량(ea)		
1	-	후타재균열	주의관찰	0.2	0.4		12	4.80	m'
2	-	유간토사퇴적	보수완료		10.50		1	10.50	ea
3	-	후타재균열	주의관찰	0.1	0.4		9	3.60	m'
4	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea
5	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea
6	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea
7	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea
8	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea
9	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea
10	2순위	포장 변형	포장소파보수		0.65	0.50	1	0.33	m'
11	-	유간토사퇴적	보수완료		10.50		1	10.50	ea
12	3순위	차단판파손	차단판 정비				2	2.00	ea
13	2순위	포장 포트홀	포장소파보수		0.13	0.10	1	0.01	m'
14	-	후타재균열	주의관찰	0.2	0.4		14	5.60	m'
15	-	후타재균열	주의관찰	0.1	0.4		8	3.20	m'
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

합천방향 ←

⇒ 대구방향

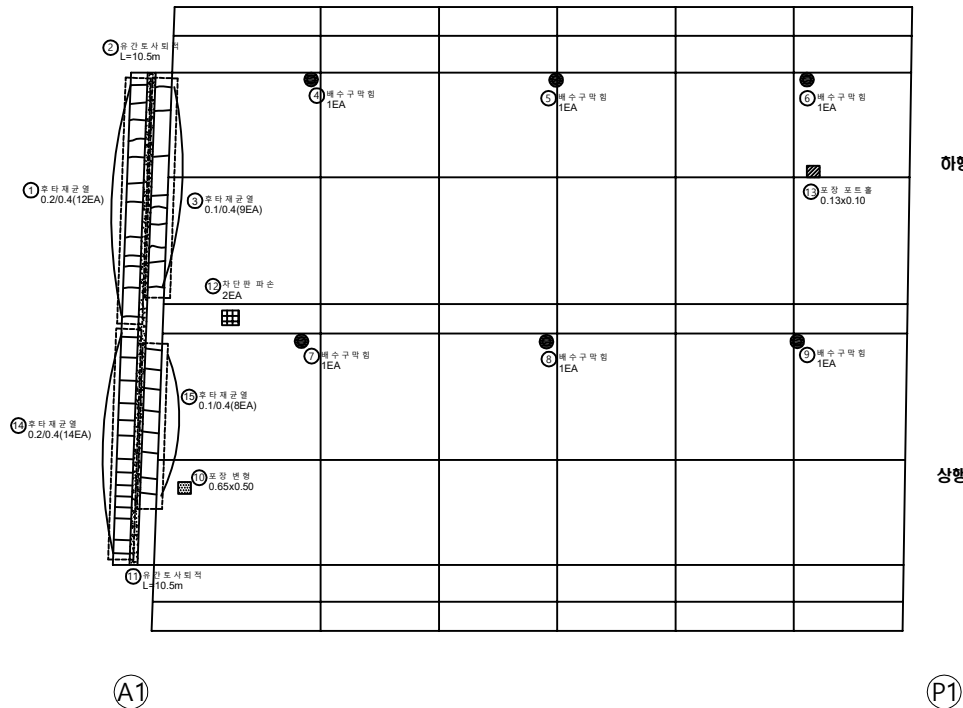

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 상면 S1	01

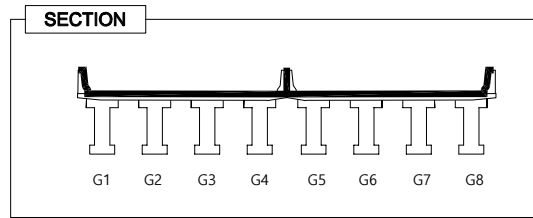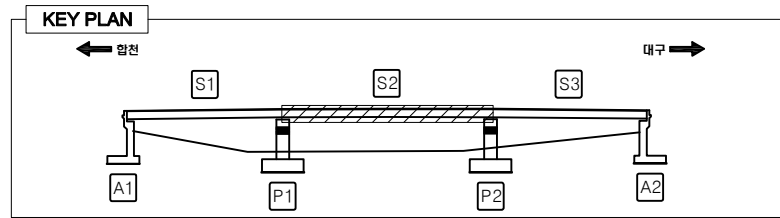

LEGEND


	콘 결		방상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사회색		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 방 표



번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량		
1	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea	20'보수
2	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea	20'보수
3	2순위	배수구 그레이팅형상	배수구덮개교체				1	1.00	ea	
4	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea	20'보수
5	2순위	배수구 그레이팅형상	배수구덮개교체				1	1.00	ea	
6	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea	20'보수
7	3순위	차단판파손	차광판 정비				2	2.00	ea	신규
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

합천방향 ←

⇒ 대구방향

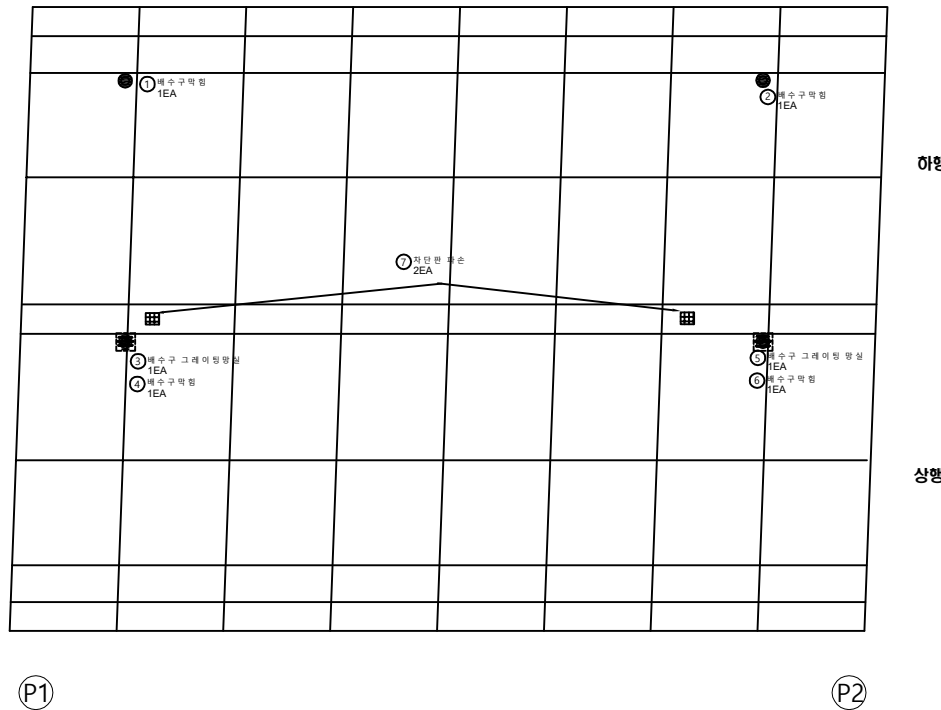

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 상면 S2	02

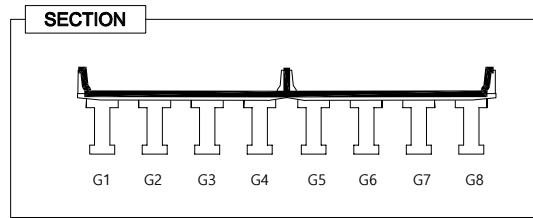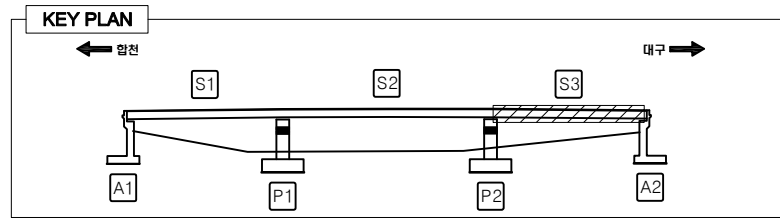

LEGEND


	콘	열		방상균열		바리, 파손		누수, 체수
	백	타		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오	열		부	식		철근노출	배수구막힘
	보수흔적		침	식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 량 표



번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량		
1	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea	20'보수
2	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea	20'보수
3	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea	20'보수
4	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea	20'보수
5	2순위	배수구 그레이팅망실	배수구덮개교체				1	1.00	ea	
6	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea	20'보수
7	-	체수	보수완료		1.0	1.0	1	1.00	m'	20'보수
8	-	유간토사퇴적	보수완료		10.50		1	10.50	m	20'보수
9	-	후타재균열	주의관찰	0.1	0.4		19	7.60	m'	
10	-	후타재균열	주의관찰	0.1	0.4		14	5.60	m'	
11	-	신속이음장치 단차	주의관찰		2.0		1	2.00	m	
12	-	유간토사퇴적	보수완료		10.50		1	10.50	m	20'보수
13	2순위	포장 변형	포장소파보수	0.65	0.50		1	0.33	m'	신규
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

합천방향 ←

⇒ 대구방향

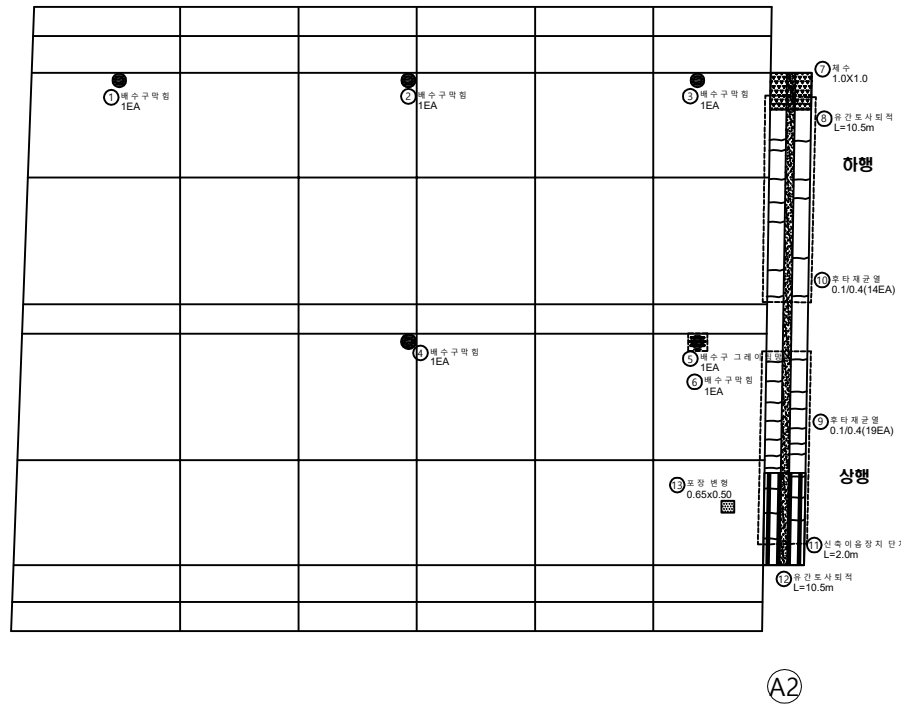

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 상면 S3	03

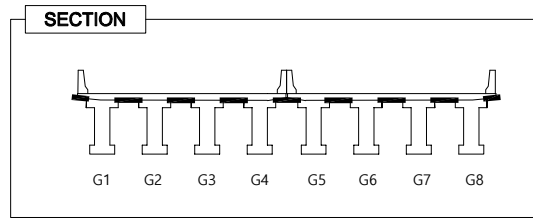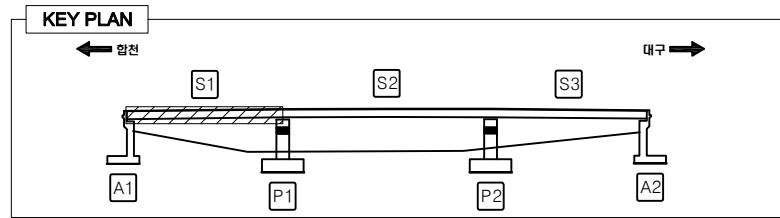

LEGEND

	콘 열		방상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사확적		재료분리
	오 열		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1	3순위	배수관 누수	배수관연결부보수				1	1.00	ea
2	-	배수관 누수	보수완료				1	1.00	ea
3	3순위	배수관 누수	배수관연결부보수				1	1.00	ea
4	3순위	배수관 누수	배수관연결부보수				1	1.00	ea
5	2순위	균열	표면처리	0.1	3.25	0.25	1	0.81	m²
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

합천방향 ←

⇒ 대구방향

	배수관 누수 1EA			
	배수관 누수 1EA			
G1				
G2				
G3				
G4				
G5	배수관 누수 1EA		배수관 누수 1EA	
G6				
G7				0.25x3.25
G8				



하행

상행

(A1)

(P1)

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 하면 S1	04

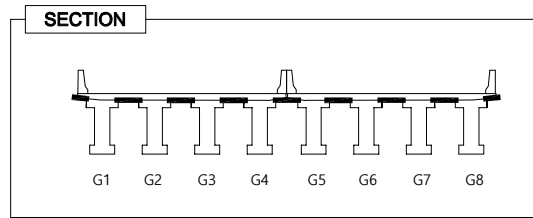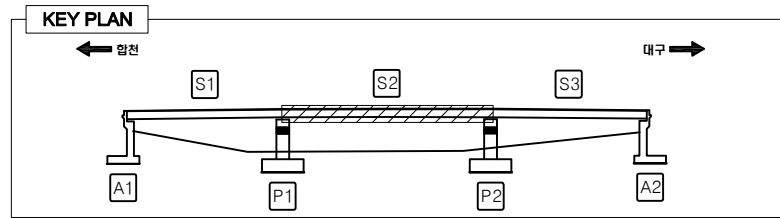

LEGEND

	콘 결		방상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사화적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1	2순위	균열부백태	백태제거	0.1	0.52	0.25	2	0.26	m ²
2	2순위	균열	표면처리	0.2	1.04	0.25	2	0.52	m ²
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

합천방향 ←

⇒ 대구방향

G1					
G2					
G3					
G4					
G5					
G6					
G7					
G8					



하행

상행

(P1)

(P2)

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 하면 S2	05

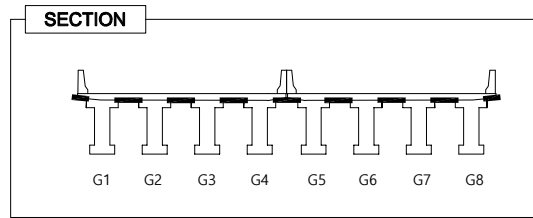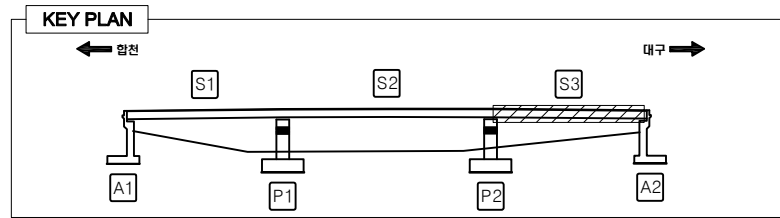


LEGEND

	콘 결		방상결		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사화적		재료분리
	오 결		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량		
1	-	균열	보수완료	0.1	0.8		16	12.80	m'	20'보수
2	-	균열	보수완료	0.1	0.8		12	9.60	m'	20'보수
3	-	균열	보수완료	0.1	0.8		12	9.60	m'	20'보수
4	2순위	균열	표면처리	0.1	0.39	0.25	2	0.20	m'	
5	-	균열	보수완료	0.1	0.8		2	1.60	m'	20'보수
6	-	균열	보수완료	0.1	0.8		5	4.00	m'	20'보수
7	3순위	배수관누수	배수관연결부보수				1	1.00	ea	신규
8	3순위	배수관누수	배수관연결부보수				1	1.00	ea	신규
9	3순위	배수관누수	배수관연결부보수				1	1.00	ea	신규
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

합천방향 ←

⇒ 대구방향


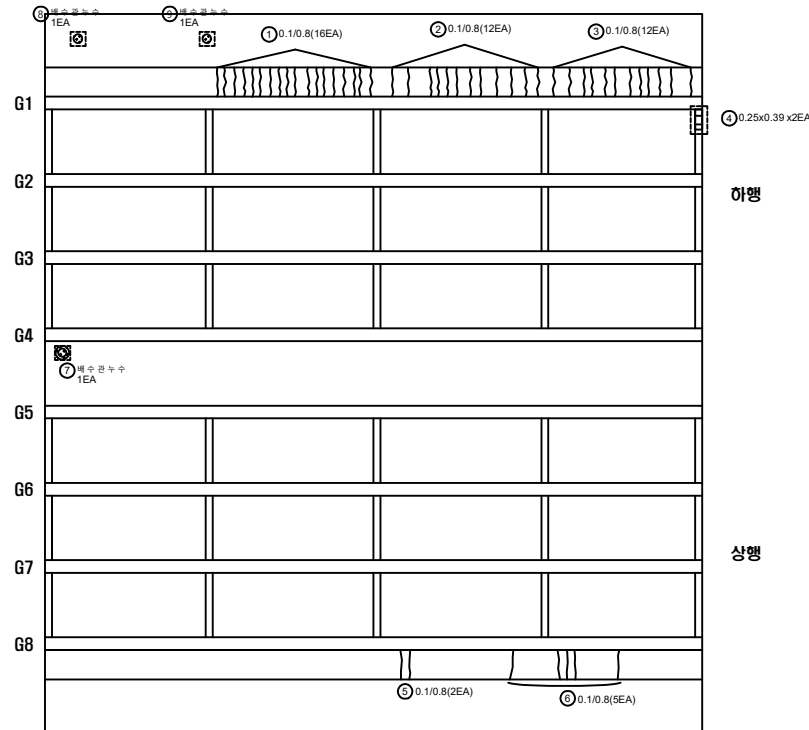


(P2)

(A2)

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 하면 S3	06

######

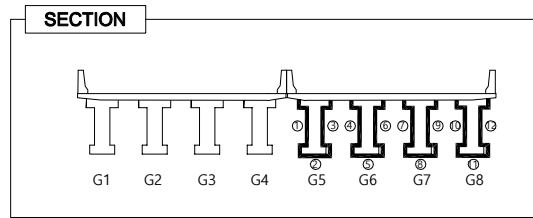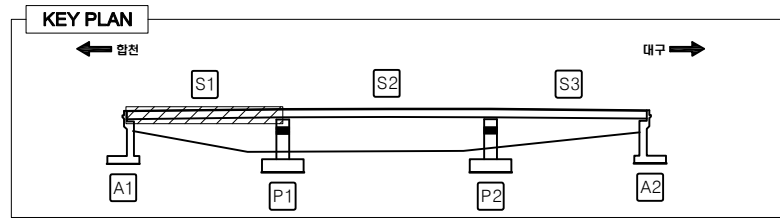

LEGEND


	콘 결		망상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사화적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)			보수물량
1	3순위	망상균열	표면처리		2.60	0.30	8	6.24	m²	신규
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

합천방향 ←



→ 대구방향

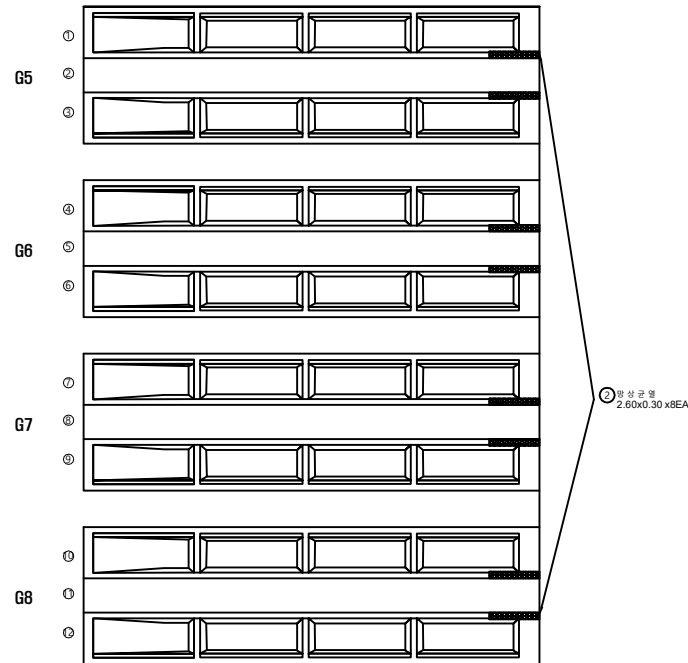

Ⓐ

Ⓐ

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다듬기술단	None	2020.12	거더 S1-2	08

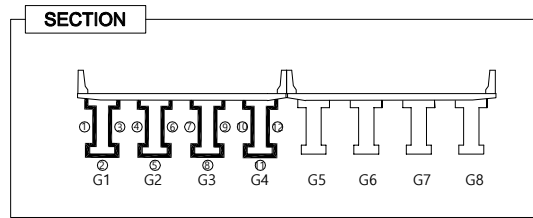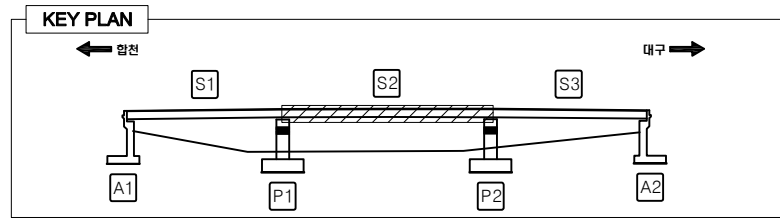

LEGEND


	콘 질		망상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사화적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		폐수구멍합
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		폐수관길이부족

보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1			상태양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

합천방향 ←



→ 대구방향

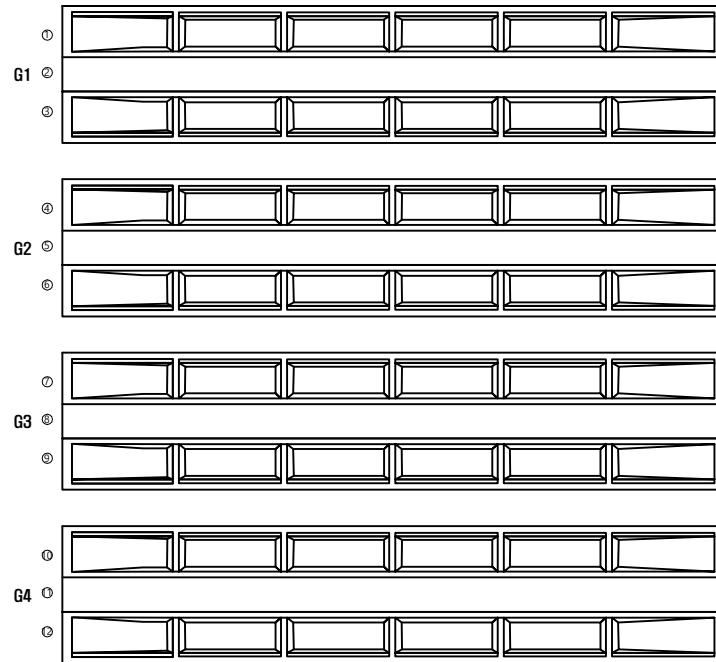

①

②

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더 S2-1	09

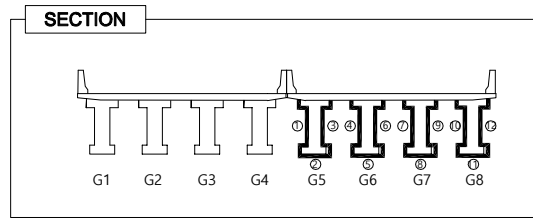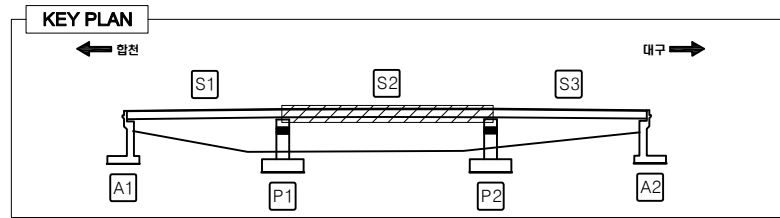

LEGEND


	콘 질		망상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사화적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 망 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1			상대양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

합천방향 ←

→ 대구방향


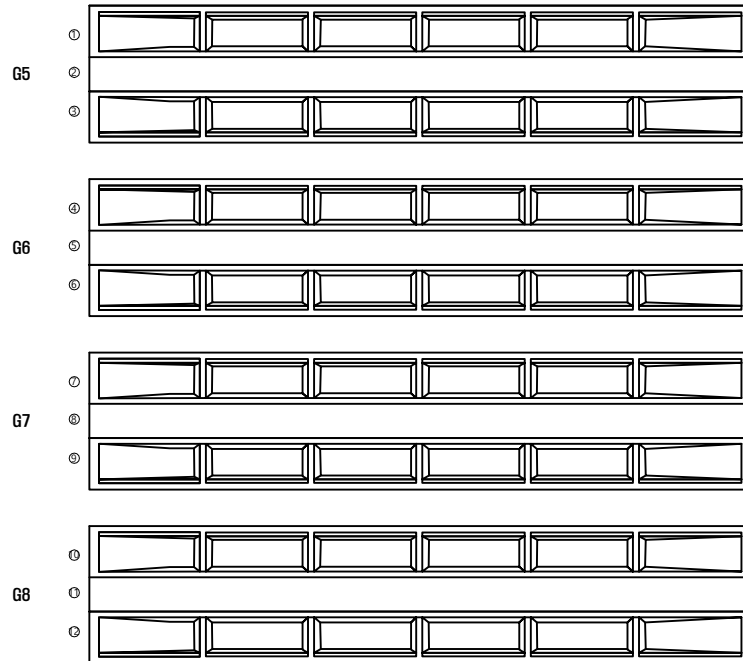


(P1)

(P2)

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더 S2-2	10

######

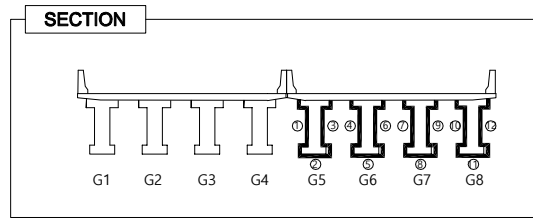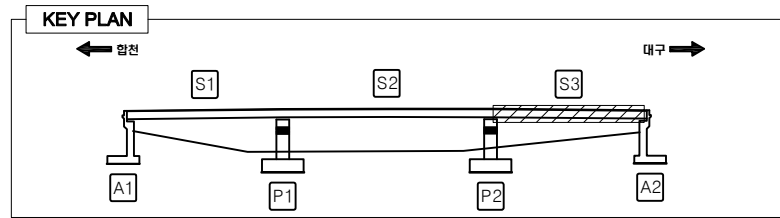

LEGEND


	콘 질		망상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사화적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)			보수물량
1	-	파손	보수완료		0.1	0.1	2	0.02	m²	20'보수
2	3순위	망상균열	표면처리		2.60	0.39	8	6.24	m²	신규
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

합천방향 ←



⇒ 대구방향

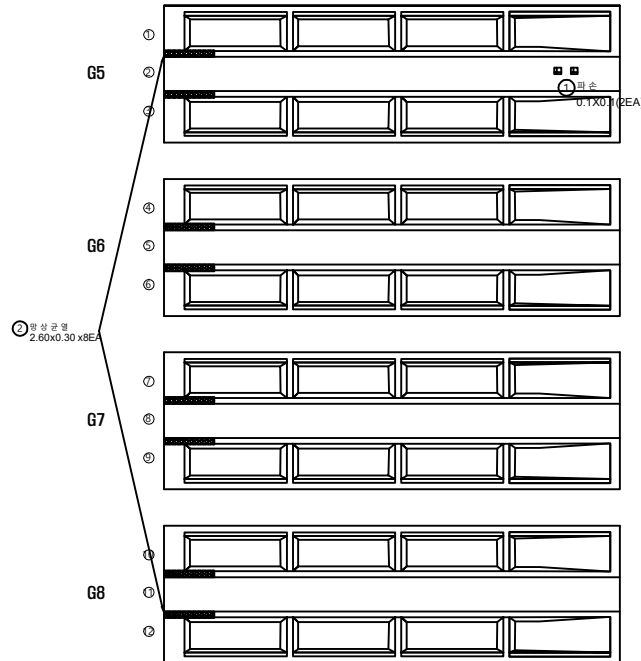

(P2)

(A2)

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더 S3-2	12

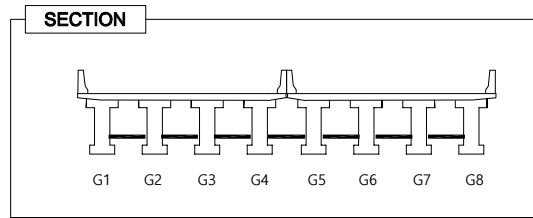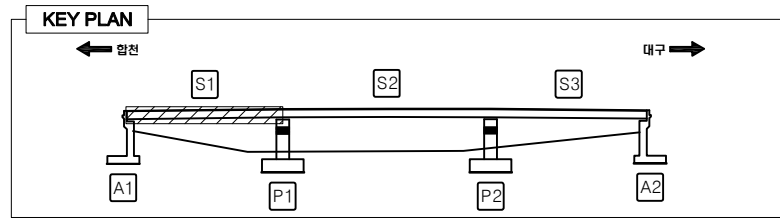

LEGEND

	콘 결		방상균열		박리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 망 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1			상태양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

합천방향 ←



⇒ 대구방향

	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면
G1~G2				
G2~G3				
G3~G4				
G5~G6				
G6~G7				
G7~G8				
	CB1	CB2	CB3	CB4

(A1)

(P1)

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	가로보 S1	13

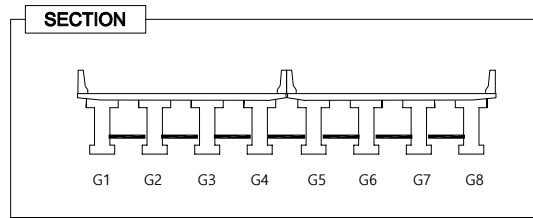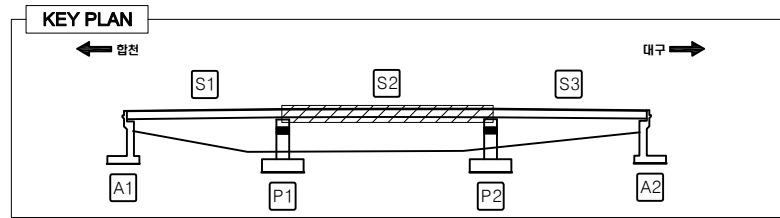

LEGEND

	콘 질		방상근질		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사확적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 망 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1			상태양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

합천방향 ←



→ 대구방향

	배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면
G1~G2							
G2~G3							
G3~G4							
G5~G6							
G6~G7							
G7~G8							
	CB1	CB2	CB3	CB4	CB5	CB6	CB7

(P1)

(P2)

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	가로보 S2	14

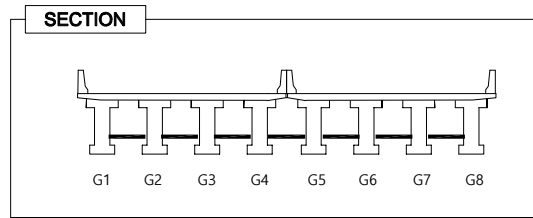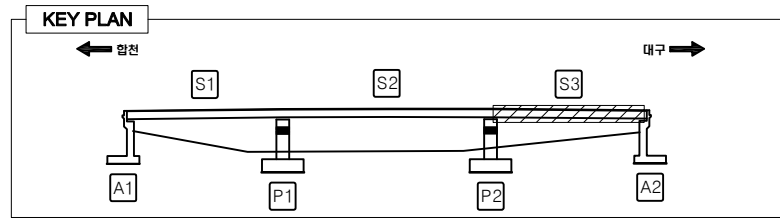

LEGEND

	콘 결		망상균열		박리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사화적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 망 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1			상태양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

합천방향 ←



⇒ 대구방향

	배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면	전면 하면 배면
G1~G2				
G2~G3				
G3~G4				
G5~G6				
G6~G7				
G7~G8				
	CB1	CB2	CB3	CB4

⒫

⒫

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	가로보 S3	15

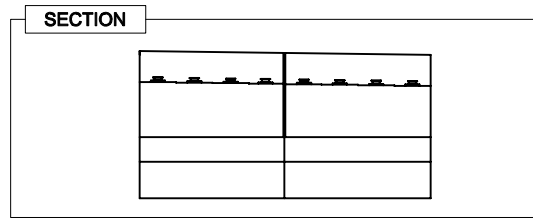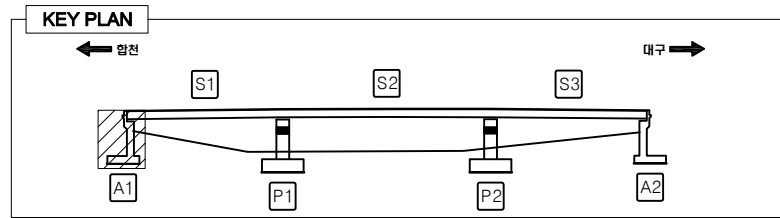


LEGEND



0.1	균열	방상균열	파괴, 파손	누수, 침수
0.2	백태	열화, 마모	토사파괴	재료분리
0.3	오염	부식	철근노출	배수구막힘
0.4	보수흔적	침식	좌굴, 변형	배수관길이부족

보수물량표

번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	수량(sa)	보수물량		
1	3순위	방청콘크리트균열	표면처리	0.1	0.39	0.25	1	0.10	m ²	
2	2순위	방청콘크리트파손	단면보수		0.13	0.10	1	0.01	m ²	
3	3순위	방청콘크리트균열	표면처리	0.1	0.39	0.25	1	0.10	m ²	
4	3순위	방청콘크리트균열	표면처리	0.1	0.39	0.25	1	0.10	m ²	
5	3순위	방청콘크리트균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	1	0.10	m ²	
6	2순위	방청콘크리트파손	단면보수		0.13	0.10	1	0.01	m ²	
7	-	균열	보수완료	0.1	0.8		1	0.80	m ²	20'보수
8	-	균열	보수완료	0.2	0.8		1	0.80	m ²	20'보수
9	-	실링재파손	보수완료		0.4		1	0.40	m ²	20'보수
10	-	실링재파손	보수완료		0.6		1	0.60	m ²	20'보수
11	-	실링재파손	보수완료		2.0		1	2.00	m ²	20'보수
12	2순위	균열	표면처리	0.2	1.95	0.25	1	0.49	m ²	신규
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

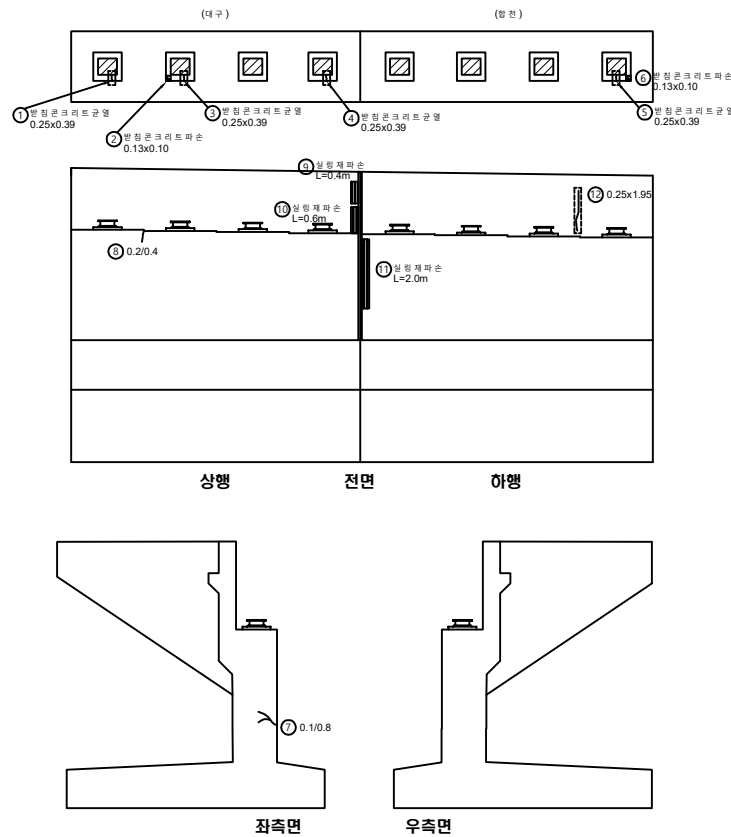

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교대 A1	16

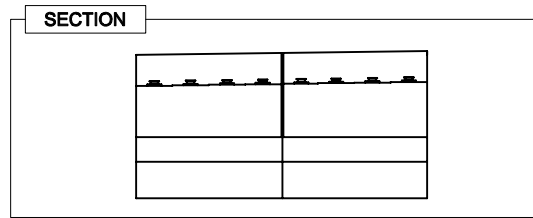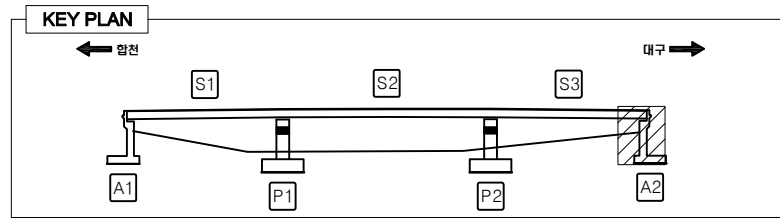


LEGEND

	콘 열		방상근열		박리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 열		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족



보 수 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량	
1	3순위	방침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	1	0.10	m ²
2	2순위	방침콘크리트균열	주입보수	0.3	0.39		1	0.39	m
3	3순위	방침콘크리트균열	표면처리	0.1	0.39	0.25	1	0.10	m ²
4	3순위	방침콘크리트균열	표면처리	0.1	0.39	0.25	1	0.10	m ²
5	3순위	방침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	1	0.10	m ²
6	3순위	방침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	2	0.20	m ²
7	-	재료분리	보수완료		1.0	0.5	1	0.50	m ² 20'보수
8	-	실링재파손	보수완료		4.5		1	4.50	m ² 20'보수
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

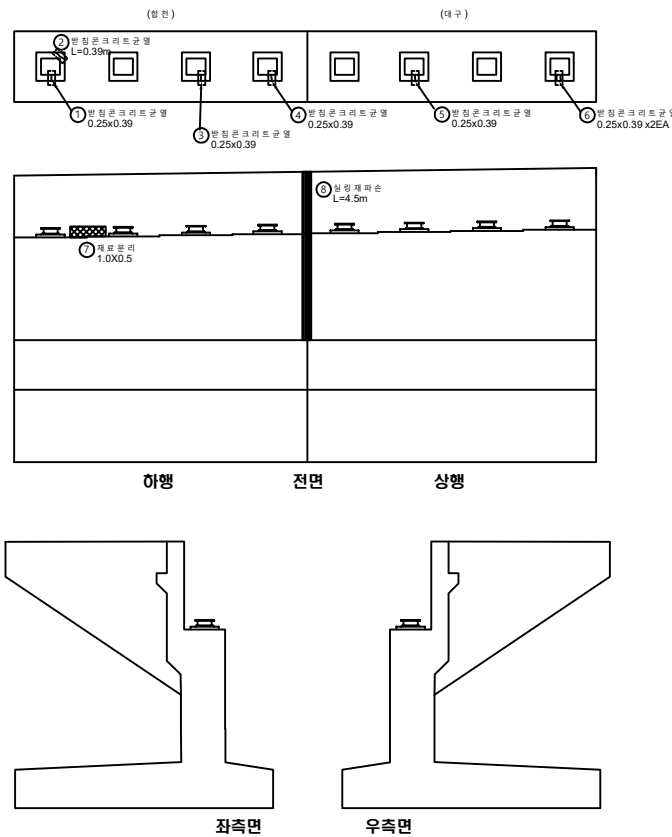

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 동 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교대 A2	17

■ 현문교 보수보강도 교각 P1-1

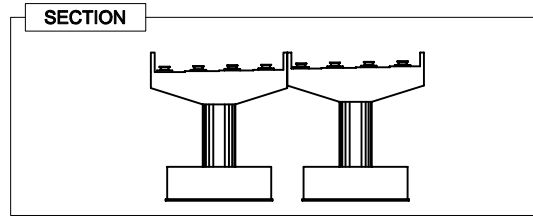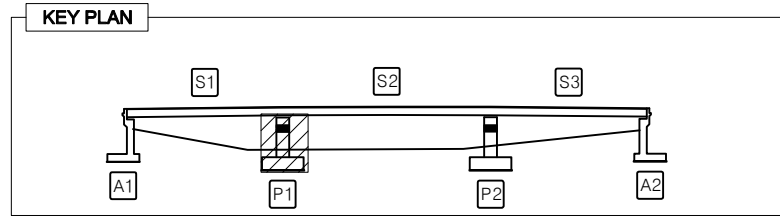


LEGEND

	균열		망상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백태		열화, 마모		토사회색		재료분리
	오염		부식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침식		좌굴, 변형		배수관길이부족



보수물량표

번호	우선순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량		
1	3순위	받침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	6	0.59	m ²	
2	-	균열	보수완료	0.1	0.7		1	0.70	m ²	20'보수
3	-	균열	보수완료	0.1	0.4		1	0.40	m ²	20'보수
4	-	균열	보수완료	0.1	0.7		1	0.70	m ²	20'보수
5	-	균열	보수완료	0.1	0.7		1	0.70	m ²	20'보수
6	-	균열	보수완료	0.1	1.0		1	1.00	m ²	20'보수
7	-	균열	보수완료	0.1	0.7		1	0.70	m ²	20'보수
8	-	파손	보수완료		0.1	0.3	1	0.03	m ²	20'보수
9	-	균열	보수완료	0.1	0.8		1	0.80	m ²	20'보수
10	-	균열	보수완료	0.2	1.5		2	3.00	m ²	20'보수
11	-	균열	보수완료	0.2	2.0		1	2.00	m ²	20'보수
12	-	균열	보수완료	0.2	0.2		2	0.40	m ²	20'보수
13	-	균열	보수완료	0.2	0.3		1	0.30	m ²	20'보수
14	-	균열	보수완료	0.1	1.0		4	4.00	m ²	20'보수
15	-	망상균열	보수완료		1.0	0.5	1	0.50	m ²	20'보수
16	-	균열	보수완료	0.2	1.0		1	1.00	m ²	20'보수
17	-	균열	보수완료	0.1	0.4		2	0.80	m ²	20'보수
18	-	균열	보수완료	0.2	0.5		1	0.50	m ²	20'보수
19	-	균열	보수완료	0.1	1.0		1	1.00	m ²	20'보수
20	-	재료분리	보수완료		0.2	0.1	1	0.02	m ²	20'보수
21	-	균열	보수완료	0.1	1.0		5	5.00	m ²	20'보수
22	-	균열	보수완료	0.2	0.3		1	0.30	m ²	20'보수
23	-	균열	보수완료	0.1	1.0		1	1.00	m ²	20'보수
24	-	균열	보수완료	0.1	1.0		1	1.00	m ²	20'보수
25	3순위	받침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	2	0.20	m ²	신규
26	3순위	받침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	6	0.59	m ²	신규
27	2순위	받침콘크리트균열	단면보수		0.39	0.30	2	0.23	m ²	신규
28	3순위	받침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	5	0.05	m ²	신규
29	3순위	받침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	5	0.05	m ²	신규
30	3순위	받침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	2	0.20	m ²	신규

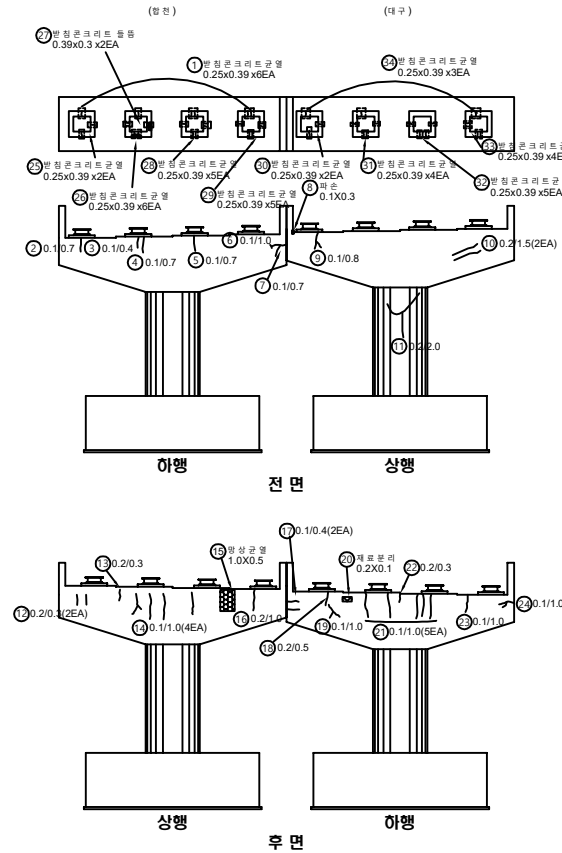

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 통 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교각 P1-1	18

■ 현문교 보수보강도 교각 P1-2


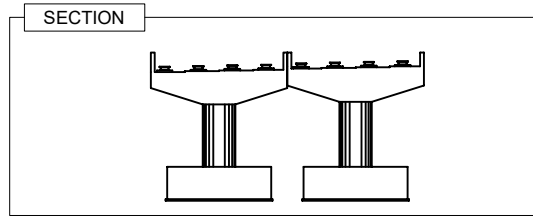
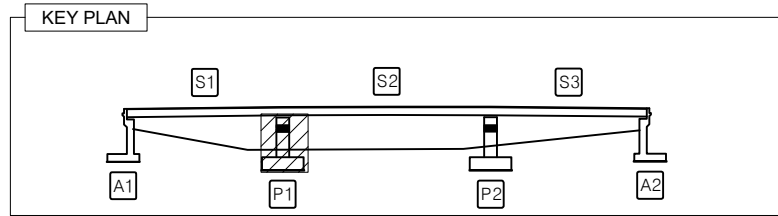


LEGEND



	콘 열		망상균열		박리, 파손		누수, 채수
	백 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

손 상 물 량 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량		
31	3순위	받침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	4	0.04	m ²	신규
32	3순위	받침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	5	0.49	m ²	신규
33	3순위	받침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	4	0.39	m ²	신규
34	3순위	받침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.39	0.25	3	0.29	m ²	신규
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										

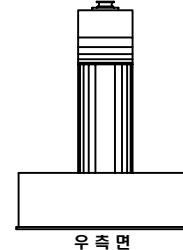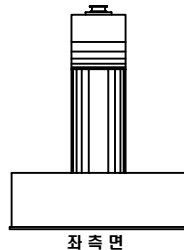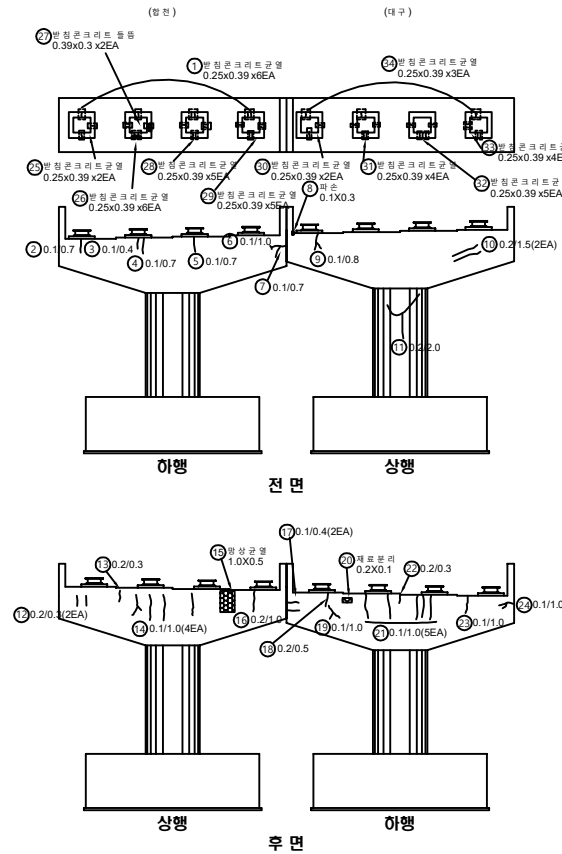

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.-	교각 P1-2	19

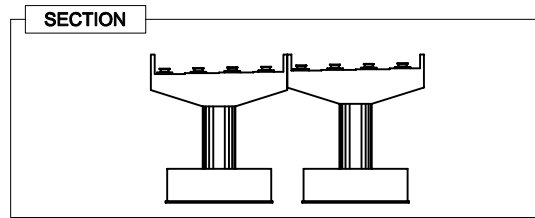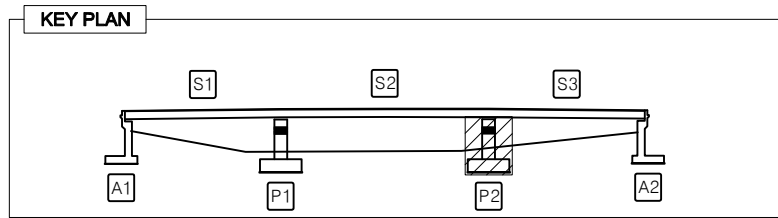


LEGEND

	콘 결		방상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사회적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

보 수 물 망 표

번호	우선 순위	손 상 내 용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1	3순위	방침물탈균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	2	0.07	m ²
2	3순위	방침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.13	0.25	2	0.07	m ²
3	3순위	방침물탈균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	1	0.03	m ²
4	3순위	방침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.13	0.25	1	0.03	m ²
5	3순위	방침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.13	0.25	2	0.07	m ²
6	3순위	방침콘크리트균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	1	0.03	m ²
7	-	균열	보수완료	0.2	0.3		1	0.30	m ² 20'보수
8	-	균열	보수완료	0.1	0.5		1	0.50	m ² 20'보수
9	-	균열	보수완료	0.1	0.3		1	0.30	m ² 20'보수
10	-	균열	보수완료	0.2	0.5		1	0.50	m ² 20'보수
11	-	균열	보수완료	0.2	0.8		1	0.80	m ² 20'보수
12	-	파손	보수완료		0.1	0.1	1	0.01	m ² 20'보수
13	-	누수흔적	주의관찰		0.8	1.2	1	0.96	m ²
14	-	균열	보수완료	0.2	0.5		1	0.50	m ² 20'보수
15	-	균열	보수완료	0.2	0.3		1	0.30	m ² 20'보수
16	-	균열	보수완료	0.1	1.0		1	1.00	m ² 20'보수
17	-	균열	보수완료	0.1	1.5		1	1.50	m ² 20'보수
18	2순위	균열	표면처리	0.1	1.95	0.25	2	0.98	m ² 신규
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

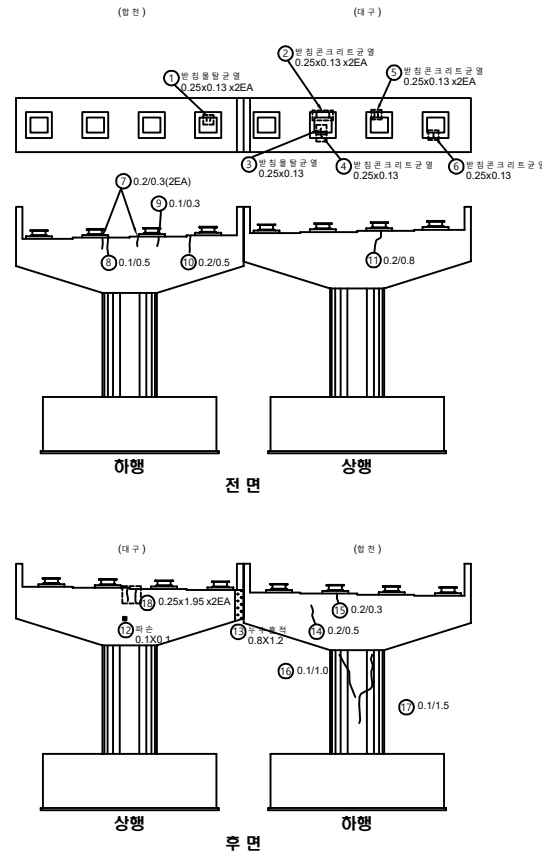

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 통 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교각 P2	20