
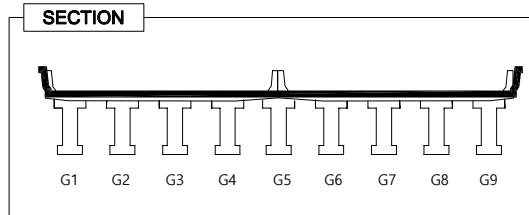


신장2교 보수보강도 바닥판상면S1

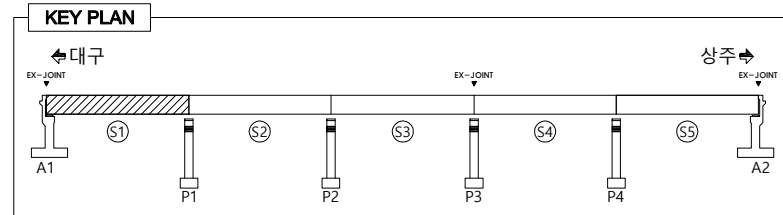


LEGEND

	콘 결		방상균열		바리, 파손		누수, 채수
	배 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족



손상량량표

번호	유선 순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1	-	명판망실	주의관찰				1	1.00	ea
2	-	후타재균열	주의관찰	0.1	0.4		10	4.00	m
3	-	후타재균열	주의관찰	0.2	0.4		12	4.80	m
4	-	후타재균열	주의관찰	0.2	0.4		24	9.60	m
5	-	유간토사퇴적	보수완료		1.2		1	1.20	m
6	-	배수구막힘	보수완료				3	3.00	ea
7	2순위	포장 패임	포장소파보수	0.26	0.6		1	0.16	m²
8	-	후타재망상균열	주의관찰				1	1.00	ea
9	3순위	차광판파손	차광판정비				3	3.00	ea
10	-	후타재망상균열	주의관찰	0.5	8.0		1	4.00	m²
11	3순위	차광판파손	차광판정비				1	1.00	ea
12	-	포장 균열(시공이음)	주의관찰	0.3	50.0		1	50.00	m
13	-	배수구막힘	보수완료				3	3.00	ea
14	-	망상균열	주의관찰	0.4	8.0		1	3.20	m²
15	-	유간토사퇴적	보수완료		1.2		1	1.20	m
16	-	차수판앵커탈락	주의관찰				4	4.00	ea
17	2순위	포장 패임	포장소파보수	0.26	0.6		1	0.16	m²
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

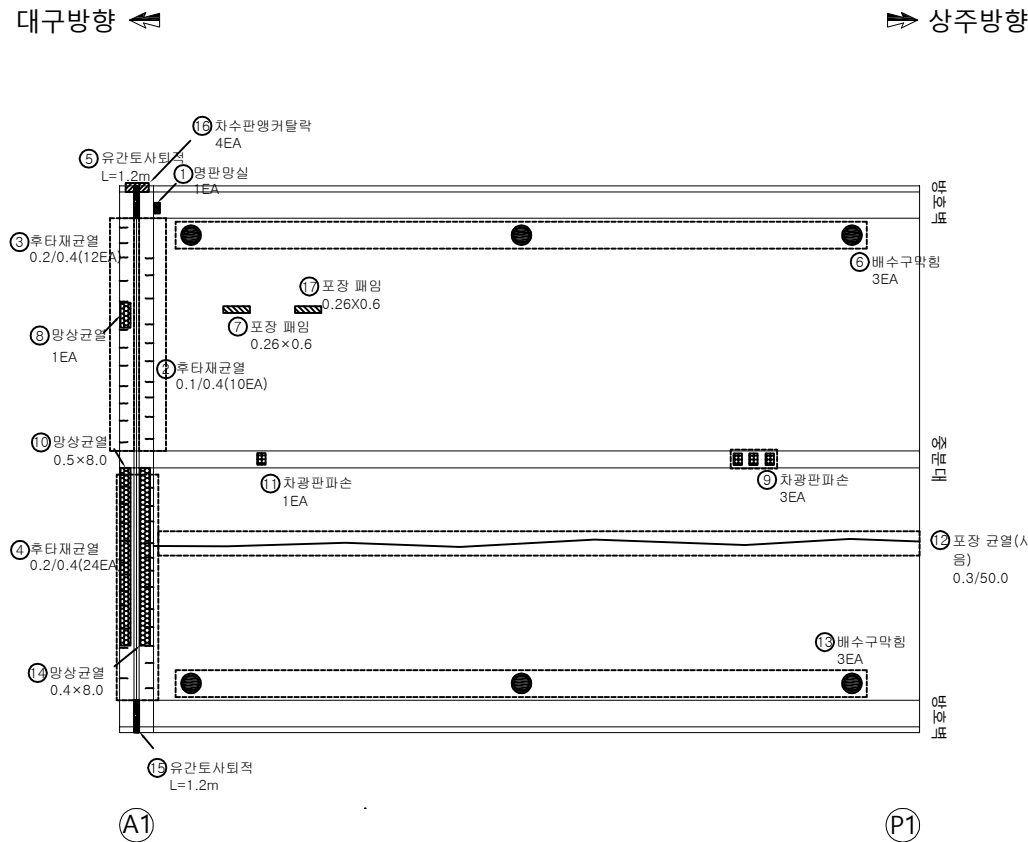

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국도관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판상면S1	01

■ 신장2교 보수보강도 바닥판상면S2

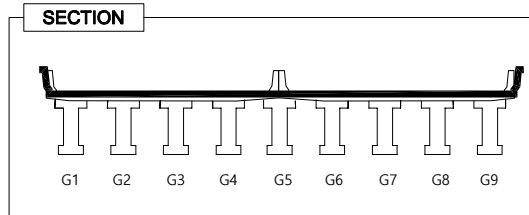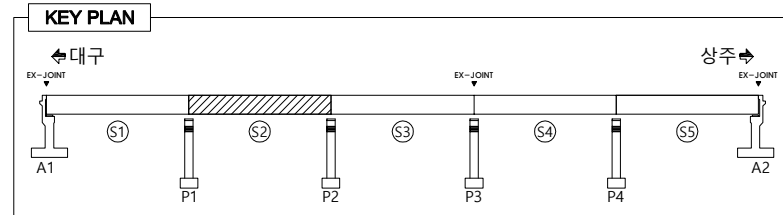

LEGEND


	콘 열		망상균열		바리, 파손		누수, 채수
	백 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

손 상 물 량 표

번호	유선 순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1	2순위	포장 포트홀	포장소파보수	0.26	0.2	1	0.05	m ²	
2	-	포장 균열(시공이음)	주의관찰	0.3	30.0	1	30.00	m ²	
3	-	표면박리	주의관찰	0.2	10.0	1	2.00	m ²	
4	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea
5	3순위	배수구 그레이팅망상	배수구덮개교체				1	1.00	ea
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



대구방향 ←

→ 상주방향

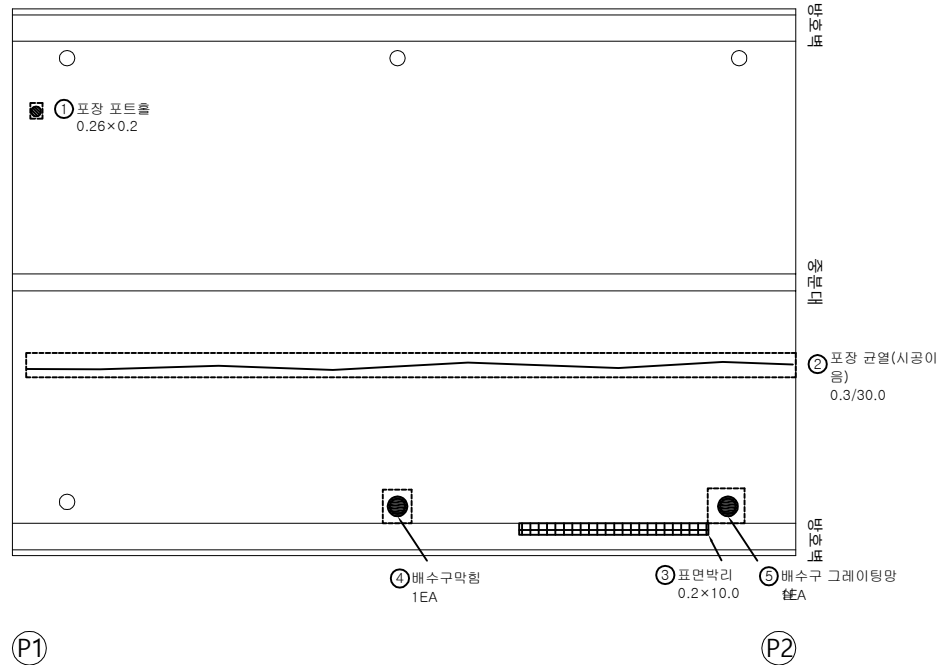

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판상면S2	02

신장2교 보수보강도 바닥판상면S3

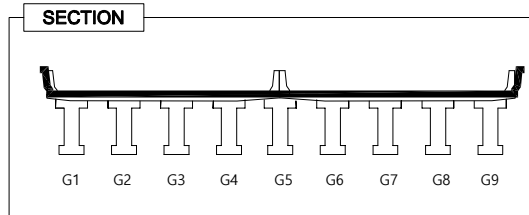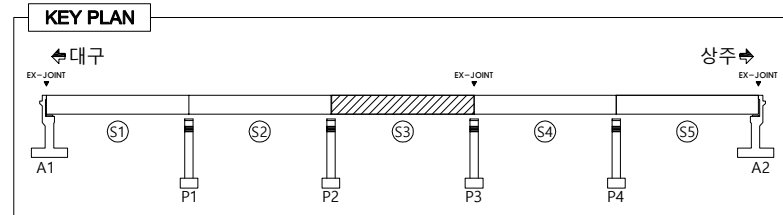

LEGEND


	콘 열		방상균열		바리, 파손		누수, 채수
	배 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

손상량량표

번호	유선 순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1	2순위	포장 변형	포장소파보수		0.13	0.5	4	0.26	m ²
2	3순위	배수구 그레이팅망	배수구덮개교체				3	3.00	ea
3	-	포장 균열(시공이음)	주의관찰	0.3	30.0		1	30.00	m
4	2순위	포장 파손	포장소파보수		0.13	0.1	1	0.01	m ²
5	-	배수구막힘	보수완료				1	1.00	ea
6	3순위	배수구 그레이팅망	배수구덮개교체				1	1.00	ea
7	-	포장 라벨링	주의관찰		2.0	30.0	1	60.00	m ²
8	-	포장 균열	주의관찰		5.0		5	25.00	m
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



대구방향 ←

→ 상주방향

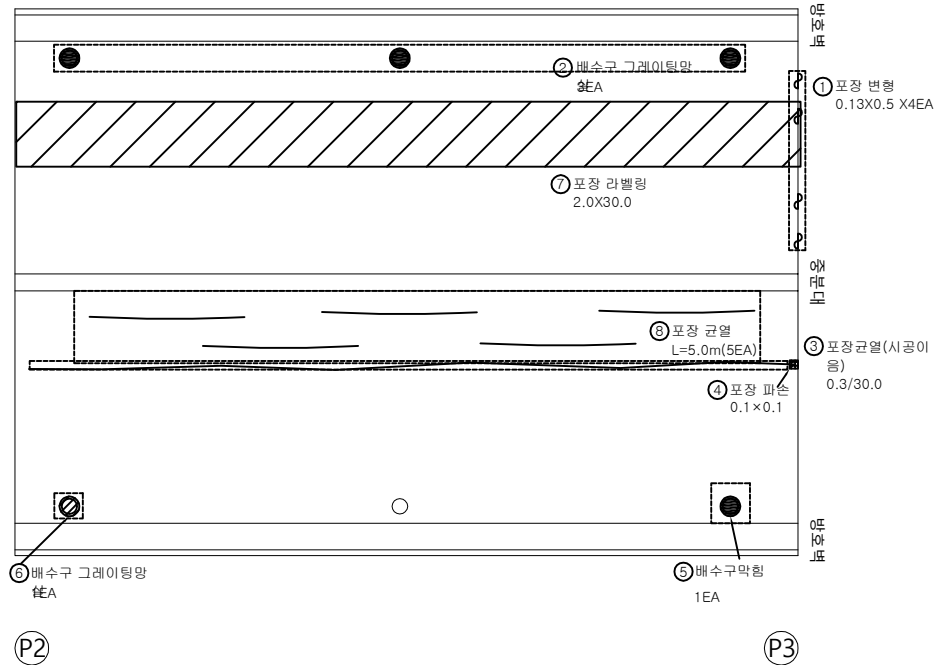

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판상면S3	03

신장2교 보수보강도 바닥판상면S4

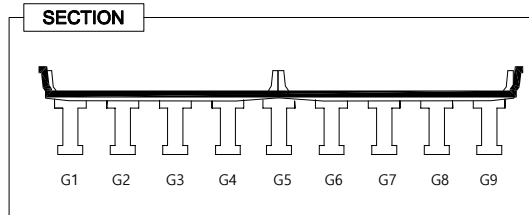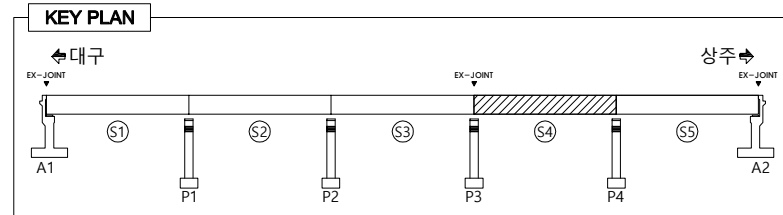

LEGEND


콘	철	망상균열	바리, 파손	누수, 채수
배	태	열화, 마모	토사퇴적	재료분리
오	염	부	식	철근노출
보수흔적	침	식	좌굴, 변형	배수관길이부족

손상량량표

번호	유선 순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량	
1	-	후타재균열	주의관찰	0.2	0.4		13	5.20	m
2	-	후타재균열	주의관찰	0.2	0.4		11	4.40	m
3	-	후타재균열	주의관찰	0.2	0.4		11	4.40	m
4	-	후타재균열	주의관찰	0.2	0.4		12	4.80	m
5	3순위	후타재파손	단면보수		0.39	0.2	1	0.08	m ²
6	3순위	박락	단면보수	0.13	0.1		1	0.01	m ² 하단10cm
7	-	포장 라벨링	주의관찰	2.0	30.0	1	60.00	m ²	신규
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

대구방향 ←

⇒ 상주방향


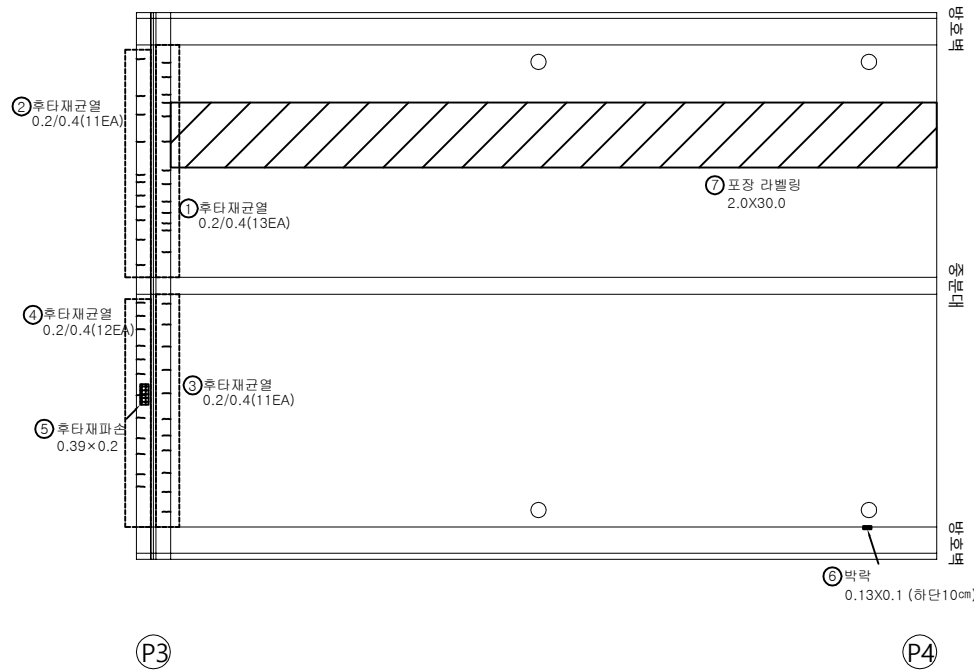


용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판상면S4	04

KEY PLAN

05

신장2교 보수보강도 바닥판하면S1

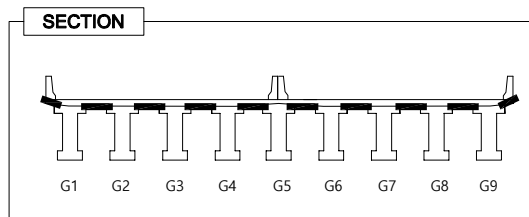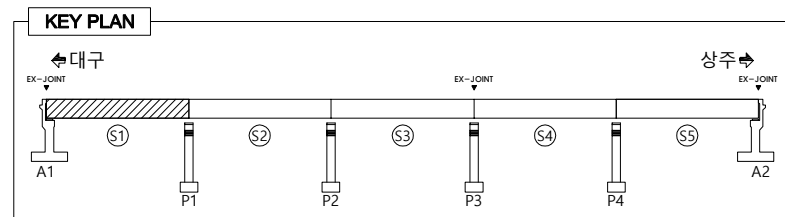

LEGEND


	콘 열		방상균열		바리, 파손		누수, 체수
	배 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

손상량량표

번호	유선 순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1			상대양호						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



대구방향 ←

→ 상주방향

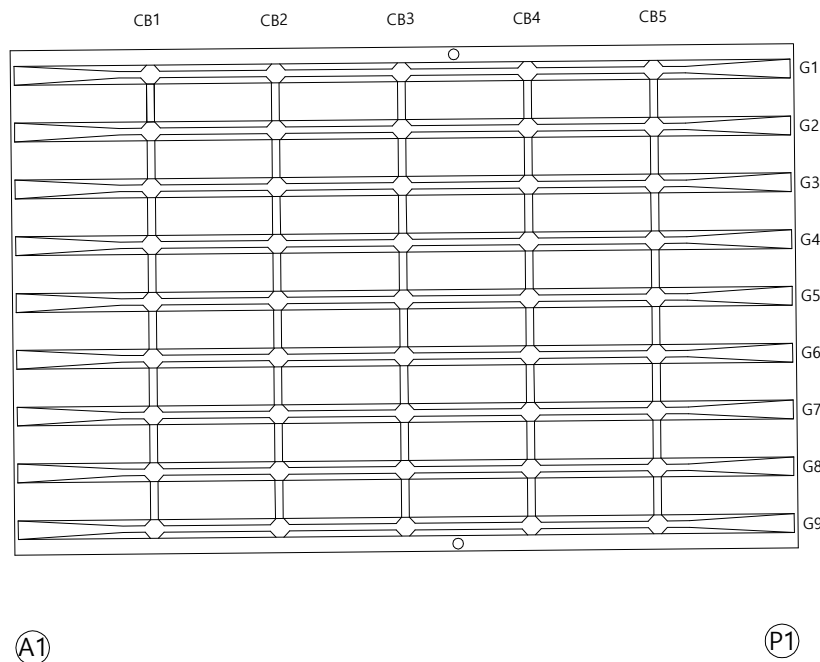

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판하면S1	06

신장2교 보수보강도 바닥판하면S2

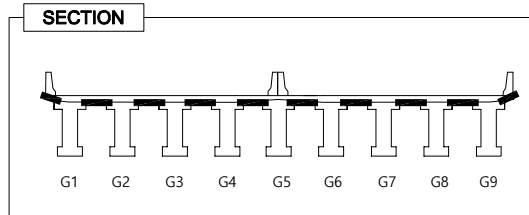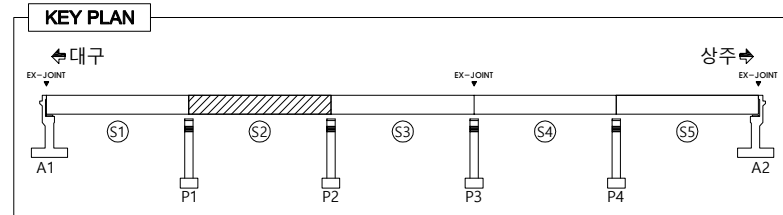

LEGEND


	콘 열		망상균열		바리, 파손		누수, 채수
	백 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

손상량량표

번호	유선 순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수수량	
1	3순위	배수관체결불량	볼트재채결				2	2.00	ea
2	-	잡철근이제거	주의관찰	0.1	0.2	2	0.04	m ²	
3	3순위	균열부백태	표면처리	1.56	0.25	1	1.56	m ²	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



대구방향 ←

→ 상주방향

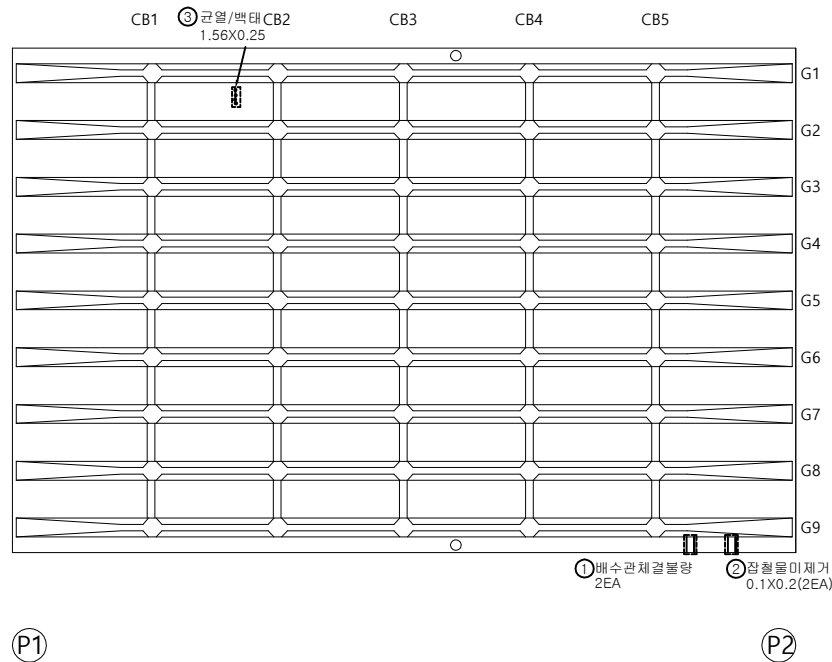

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판하면S2	07

신장2교 보수보강도 바닥판하면S3

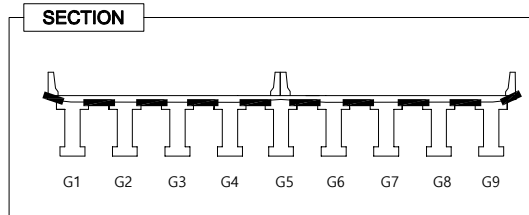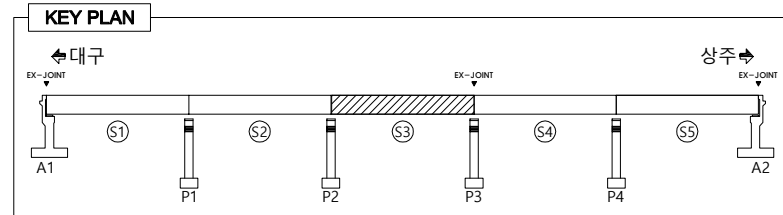

LEGEND


	콘 역		방상균열		바리, 파손		누수, 채수
	벽 태		열화, 마모		토사회적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

손 상 물 량 표

번호	유선 순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량		
1	3순위	배수관길이부족	배수관길이연장				2	2.00	ea	
2	2순위	재료분리/파손	단면보수	0.26	0.3	1	0.08	m ²		
3	2순위	벽태	벽태제거	1.3	1.0	1	1.30	m ²		
4	2순위	벽태	벽태제거	1.3	4.0	1	5.20	m ²		
5	2순위	벽태	벽태제거	1.3	4.0	1	5.20	m ²		
6	2순위	벽태	벽태제거	0.65	1.5	2	1.95	m ²		
7	2순위	벽태	벽태제거	0.39	1.0	1	0.39	m ²		
8	2순위	벽태	벽태제거	1.3	1.5	1	1.95	m ²		
9	2순위	벽태	벽태제거	0.65	0.5	1	0.33	m ²		
10	-	잠철근이제거	주의관찰	0.1	0.2	16	0.32	m ²		
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



대구방향 ←

→ 상주방향

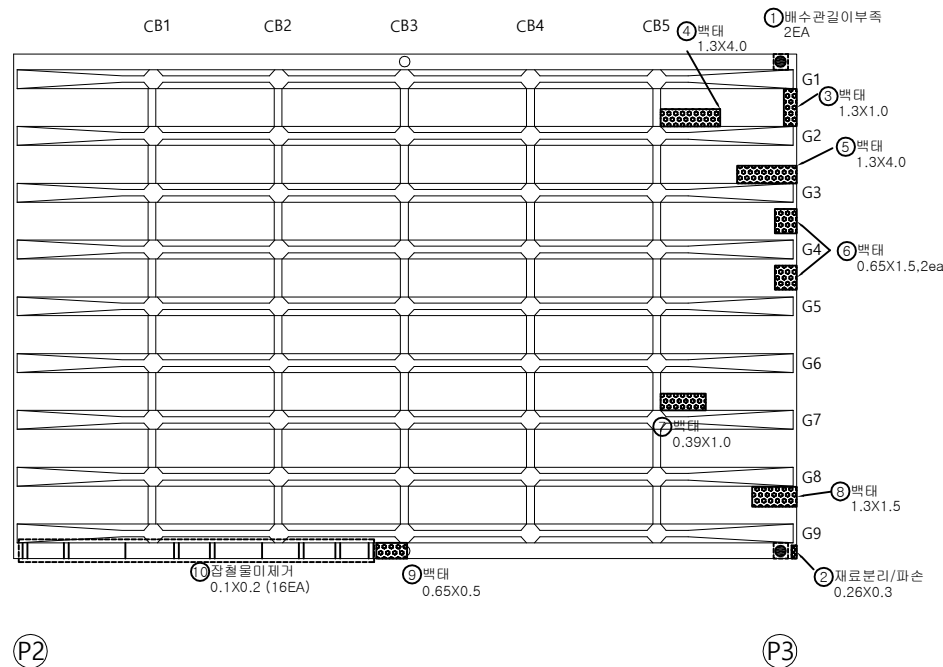

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국도관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판하면S3	08

신장2교 보수보강도 바닥판하면S4

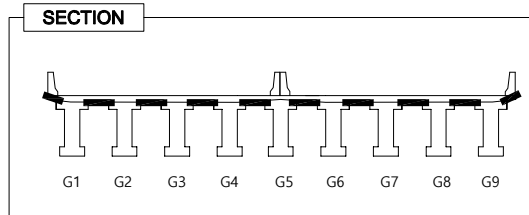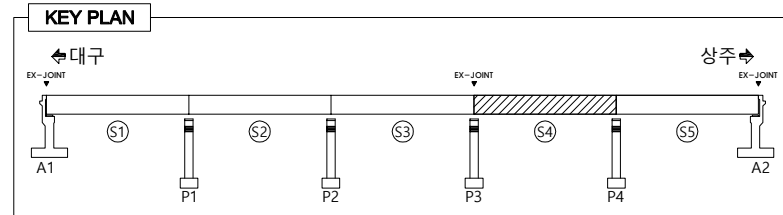

LEGEND


	콘 역		방상균열		바리, 파손		누수, 채수
	백 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

손상량량표

번호	유선 순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수수량	
1	3순위	배수관길이부족배수관길이연장					2	2.00	ea
2	2순위	백태	백태제거		1.3	1.0	1	1.30	m²
3	2순위	백태	백태제거		0.65	0.5	1	0.33	m²
4	2순위	백태	백태제거		0.26	0.5	1	0.13	m²
5	-	잠철근이제거	주의관찰	0.1	0.2		10	0.20	m²
6	-	잠철물리제거	주의관찰	0.1	0.2		10	0.20	m²
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



대구방향 ←

→ 상주방향

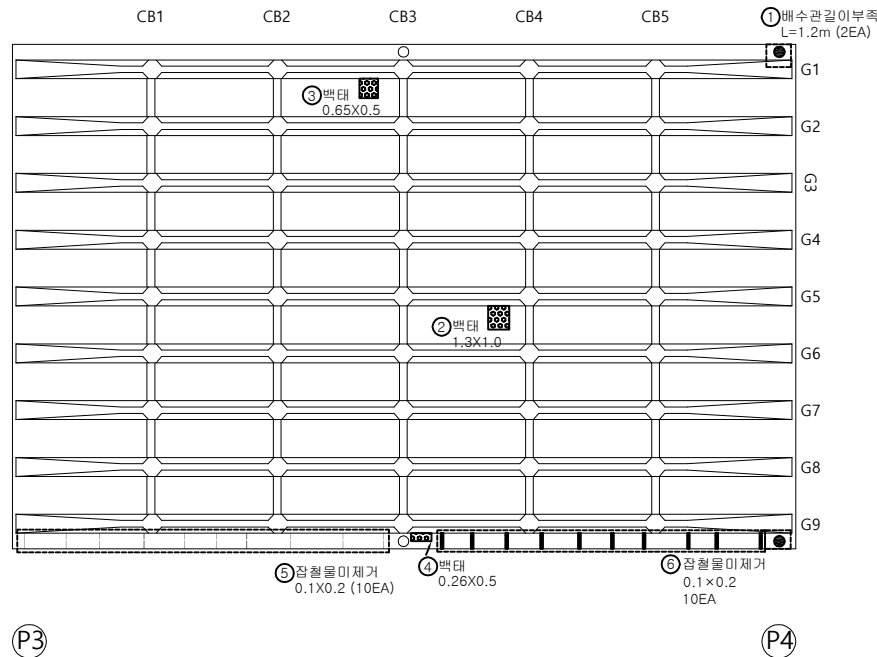

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국도관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판하면S4	09

신장2교 보수보강도 바닥판하면S5

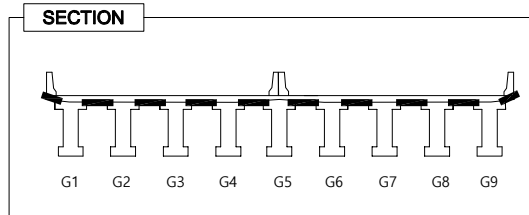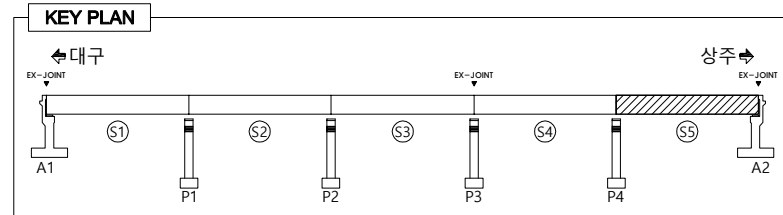

LEGEND


	콘 열		망상균열		바리, 파손		누수, 침수
	백 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

손상량량표

번호	유선 순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량	
1	2순위	백태	백태 제거		1.3	1.5	1	1.95	m ²
2	2순위	백태	백태 제거		0.13	1.5	1	0.20	m ²
3	2순위	백태	백태 제거		0.13	0.7	1	0.09	m ²
4	2순위	백태	백태 제거		0.13	1.5	1	0.20	m ²
5	2순위	백태	백태 제거		0.26	0.8	1	0.21	m ²
6	2순위	백태	백태 제거		0.65	0.5	1	0.33	m ²
7	2순위	백태	백태 제거		0.39	1.5	1	0.59	m ²
8	2순위	백태	백태 제거		1.3	2.0	1	2.60	m ²
9	2순위	백태	백태 제거		0.39	0.3	1	0.12	m ²
10	2순위	백태	백태 제거		0.39	0.3	1	0.12	m ²
11	2순위	백태	백태 제거		1.95	1.0	1	1.95	m ²
12	2순위	백태	백태 제거		1.95	3.0	1	5.85	m ²
13	2순위	백태	백태 제거		0.91	1.5	1	1.37	m ²
14	2순위	백태	백태 제거		1.95	2.0	2	7.80	m ²
15	2순위	백태	백태 제거		1.95	5.0	1	9.75	m ²
16	2순위	백태	백태 제거		1.3	1.5	1	1.95	m ²
17	2순위	백태	백태 제거		1.95	2.5	1	4.88	m ²
18	2순위	백태	백태 제거		2.6	0.8	1	2.08	m ²
19	2순위	백태	백태 제거		2.6	1.0	1	2.60	m ²
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



대구방향 ←

→ 상주방향

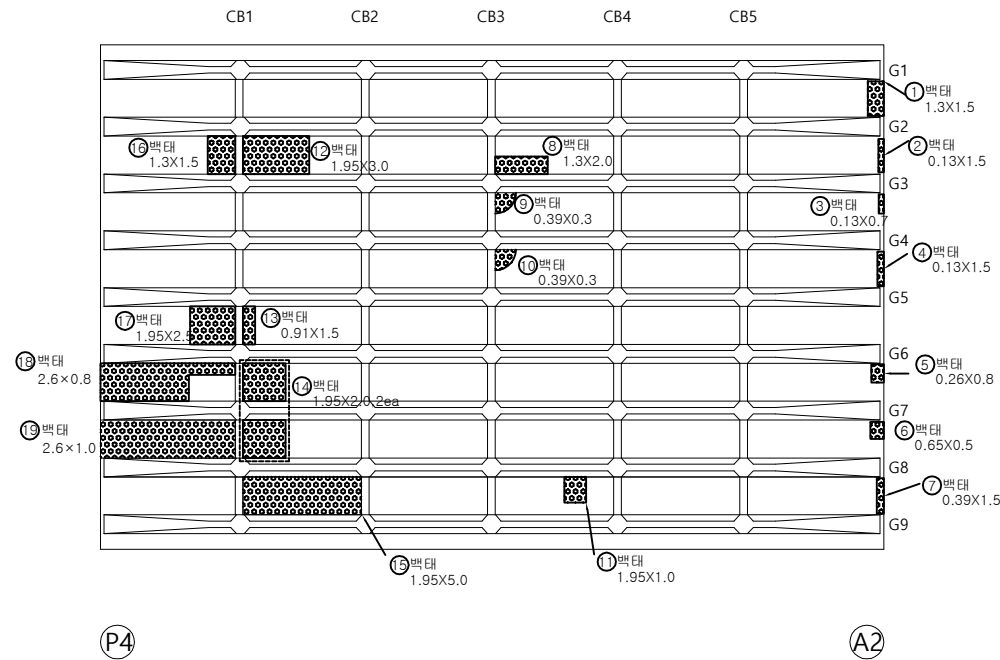

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판하면S5	10

신장2교 보수보강도 거더 및 가로보S1

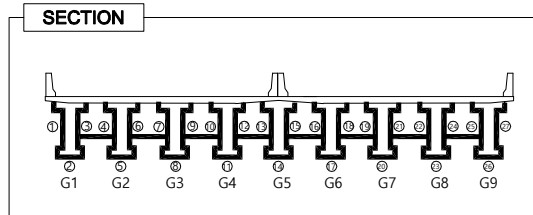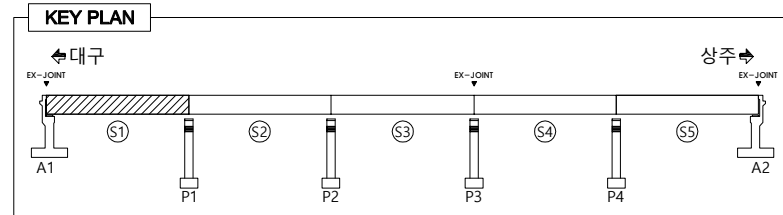


LEGEND

	강 열		망상균열		바리, 파손		누수, 채수
	벽 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

손상량량표



번호	유선 순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량	
1	2순위	파손	단면보수		0.39	0.3	1	0.12	m ²
2	2순위	파손	단면보수		0.13	0.1	1	0.01	m ²
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

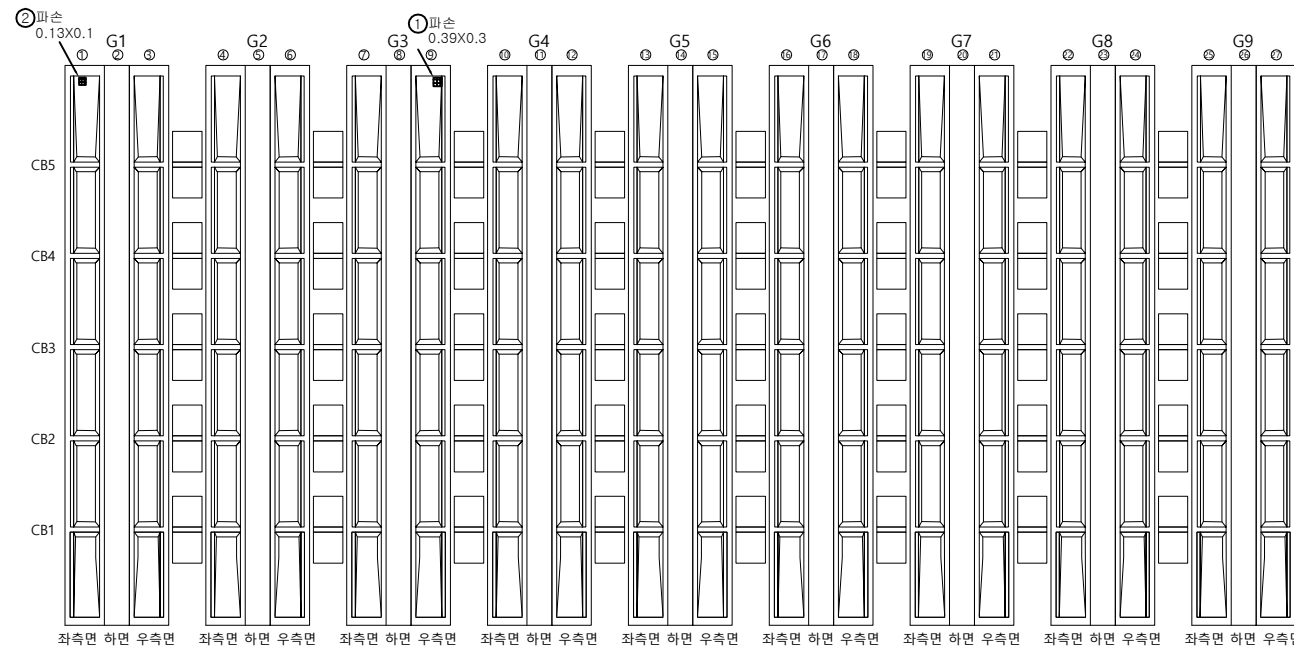

대구방향

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더및가로보S1	11

신장2교 보수보강도 거더 및 가로보S2

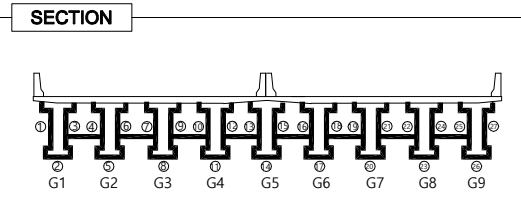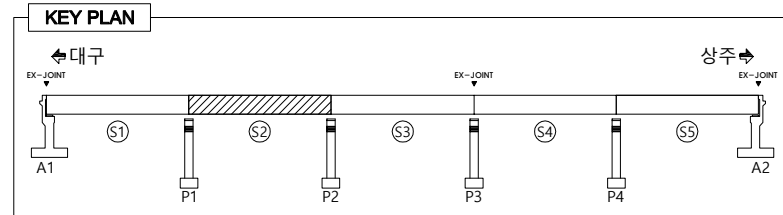


LEGEND

	강 열		망상균열		바리, 파손		누수, 채수
	벽 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족



손상량량표

번호	유선 순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량		
1	2순위	파손	단면보수		0.13	0.1	1	0.01	m²	G6
2	2순위	파손	단면보수		0.26	0.2	1	0.05	m²	G3
3	2순위	파손	단면보수		0.39	0.2	1	0.08	m²	G8
4	2순위	들뜸	단면보수		0.39	0.3	5	0.59	m²	신규
5	2순위	파손	단면보수		0.26	0.2	1	0.05	m²	신규
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

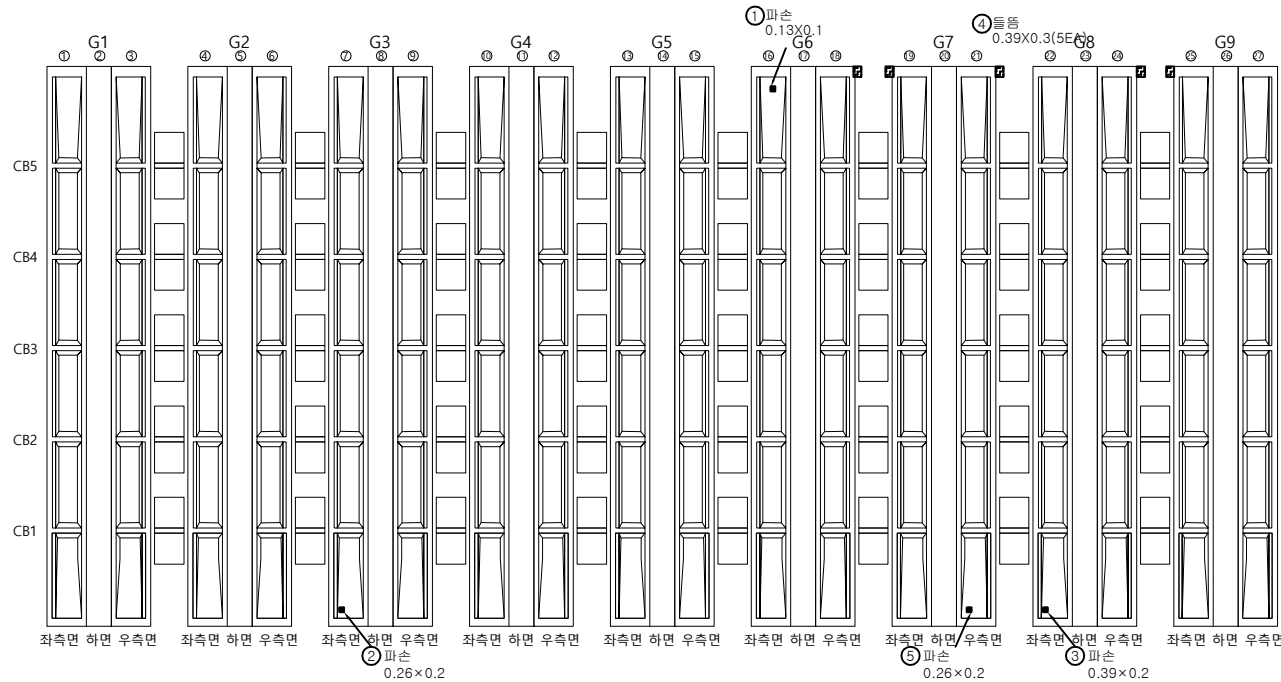

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국도관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더및가로보S2	12

신장2교 보수보강도 거더 및 가로보S3

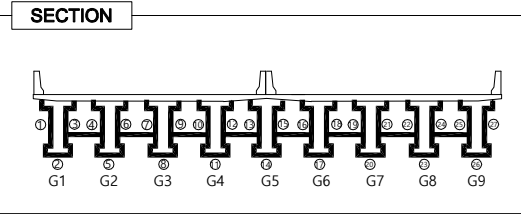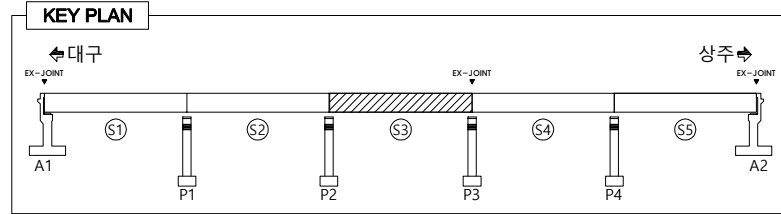


LEGEND

	강 열		망상균열		바리, 파손		누수, 채수
	벽 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족



손상량량표

번호	우선 순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량		
1	2순위	파손	단면보수		0.13	0.1	1	0.01	m ²	G4
2	2순위	파손	단면보수		0.13	0.1	1	0.01	m ²	신규
3	2순위	파손	단면보수		0.13	0.1	1	0.01	m ²	신규
4	2순위	들뜸	단면보수		0.39	0.3	3	0.35	m ²	신규
5	2순위	들뜸	단면보수		0.65	0.2	1	0.13	m ²	신규
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

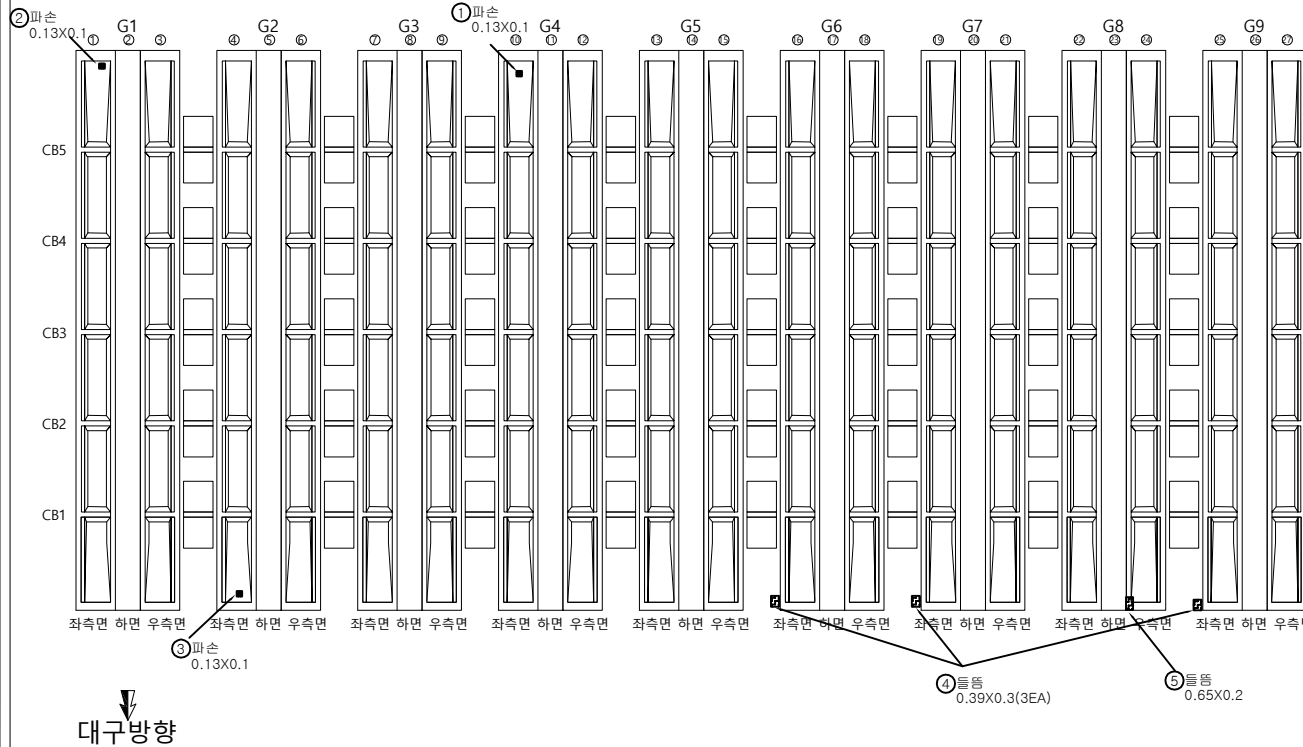

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국도관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더및가로보S3	13

신장2교 보수보강도 거더 및 가로보S4

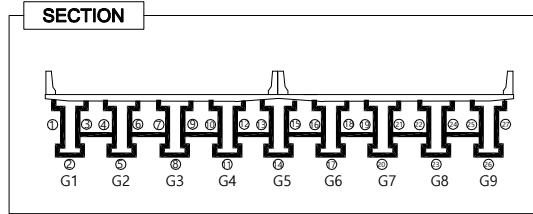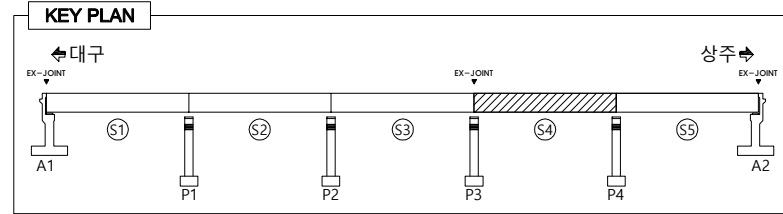


LEGEND

	강 열		방상균열		바리, 파손		누수, 채수
	배 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관깊이부족



손상량량표

번호	유선 순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량	
1	2순위	파손	단면보수		0.13	0.2	1	0.03	m ²
2	2순위	파손	단면보수		0.13	0.1	1	0.01	m ²
3	2순위	재료분리	단면보수		0.78	0.5	1	0.39	m ²
4	2순위	파손	단면보수		0.13	0.1	2	0.03	m ² 신규
5	2순위	들뜸	단면보수		0.13	0.3	6	0.23	m ² 신규
6	2순위	파손	단면보수		0.13	0.1	1	0.01	m ² 신규
7	2순위	파손	단면보수		0.13	0.1	1	0.01	m ² 신규
8	2순위	들뜸	단면보수		0.39	0.3	6	0.70	m ² 신규
9	2순위	파손	단면보수		0.26	0.2	2	0.10	m ² 신규
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

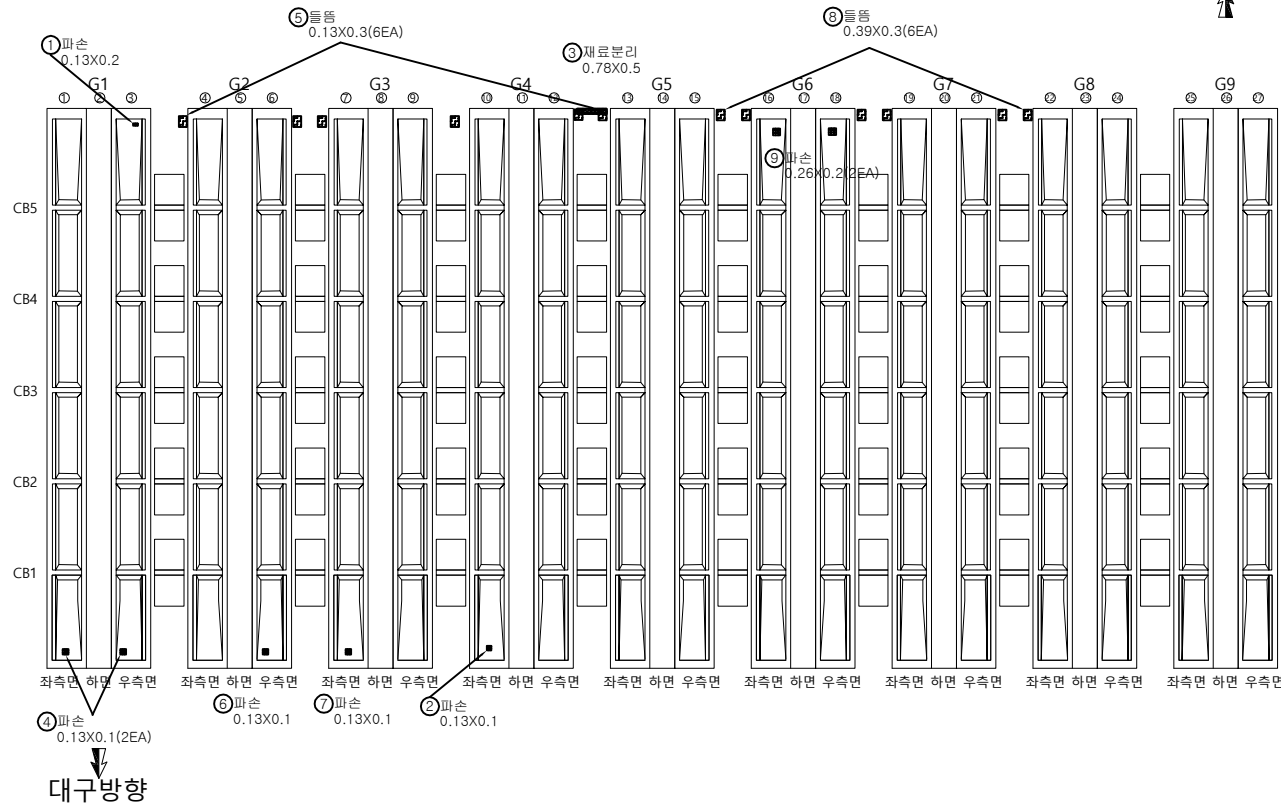

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더및가로보S4	14

신장2교 보수보강도 거더 및 가로보S5

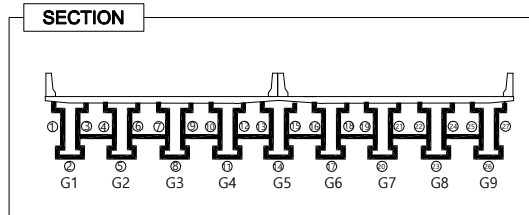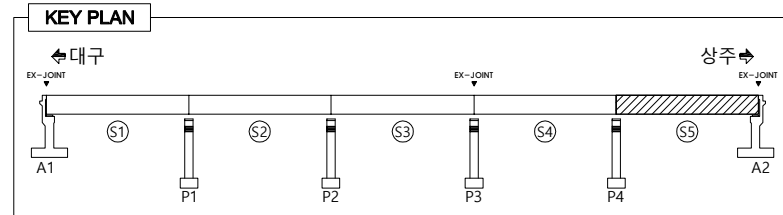


LEGEND

	강 열		방상균열		바리, 파손		누수, 채수
	배 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족



손 상 물 량 표

번호	유선 순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수수량	
1	2순위	파손	단면보수		0.52	0.4	1	0.21	m ²
2	2순위	파손	단면보수		0.26	0.2	1	0.05	m ²
3	2순위	파손	단면보수		0.26	0.5	1	0.13	m ² 신규
4	2순위	재료분리	단면보수		0.13	0.2	1	0.03	m ² 신규
5	2순위	들뜸	단면보수		0.65	0.3	2	0.39	m ² 신규
6	2순위	들뜸	단면보수		0.39	0.3	3	0.35	m ² 신규
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

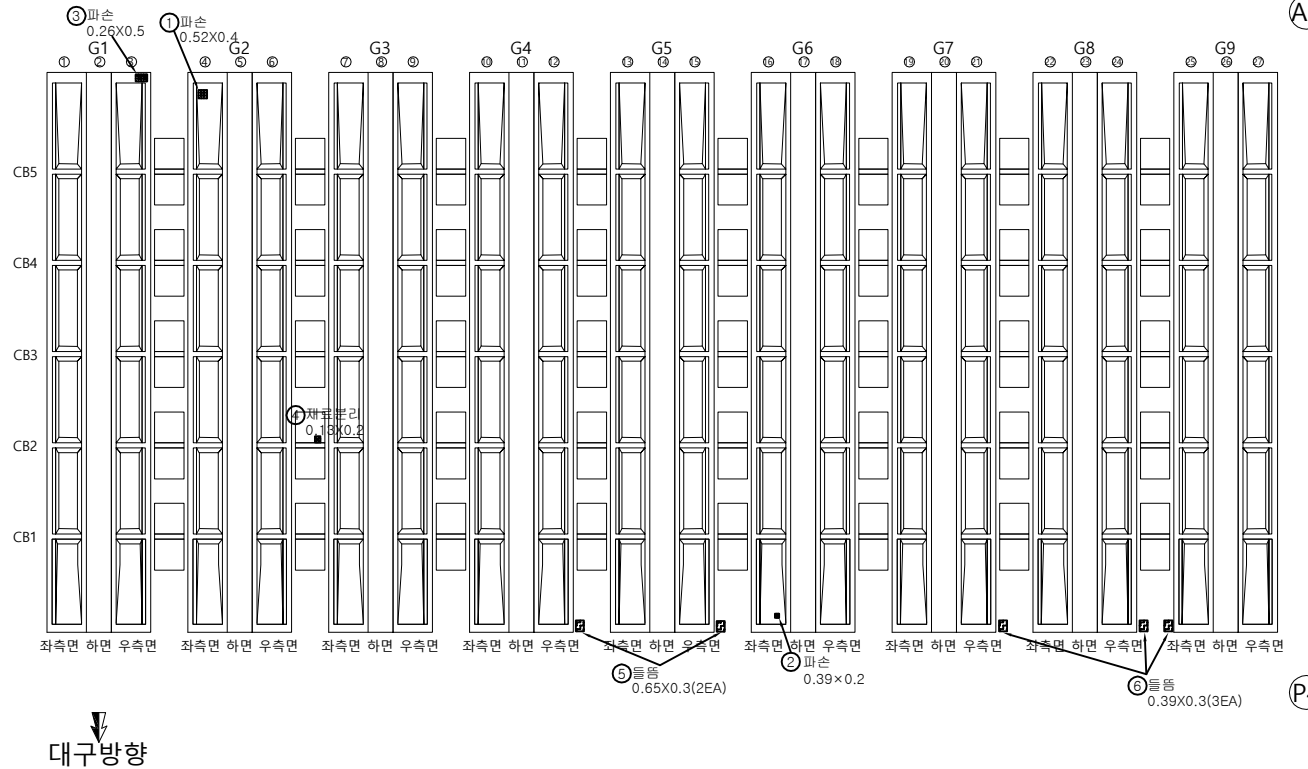

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국도관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더및가로보S5	15

신장2교 보수보강도 교대A1,A2

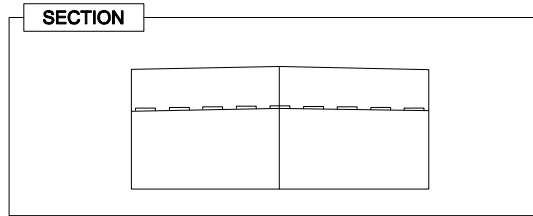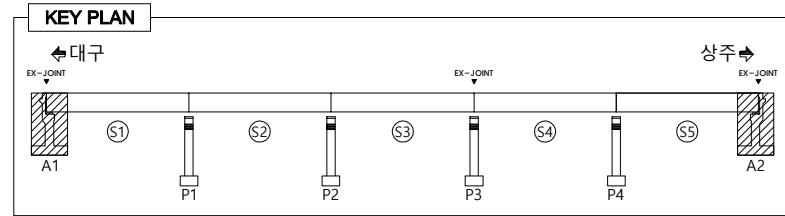


LEGEND

	콘 크		방상균열		바리, 파손		누수, 체수
	배 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족


손상량량표

번호	유선 순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수수량	
1	2순위	발침부식	도장보수		0.65	0.5	2	0.65	m ²
2	-	배콘크리트퇴적	주의관찰		0.3	0.8	2	0.48	m ²
3	-	표면오염	주의관찰		0.3	0.8	1	0.24	m ²
4	-	범면콘크리트균열	주의관찰		0.5	0.8	1	0.80	m
5	3순위	발침콘크리트균열	표면처리	0.1	0.26	0.25	3	0.20	m ²
6	3순위	발침콘크리트방향균열	표면처리		0.91	0.1	1	0.09	m ²
7	2순위	발침부식	도장보수		0.65	0.5	2	0.65	m ²
8	3순위	발침콘크리트균열	표면처리	0.2	0.13	0.25	4	0.13	m ²
9	-	배콘크리트퇴적	주의관찰		0.3	0.5	1	0.15	m ² 신규
10	-	누수흔적	주의관찰		0.5	1.0	1	0.50	m ² 신규
11	3순위	발침물탈균열	표면처리	0.1	0.26	0.25	3	0.20	m ² 신규
12	3순위	발침물탈균열	표면처리	0.1	0.26	0.25	2	0.13	m ² 신규
13	3순위	발침물탈균열	표면처리	0.1	0.26	0.25	1	0.07	m ² 신규
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

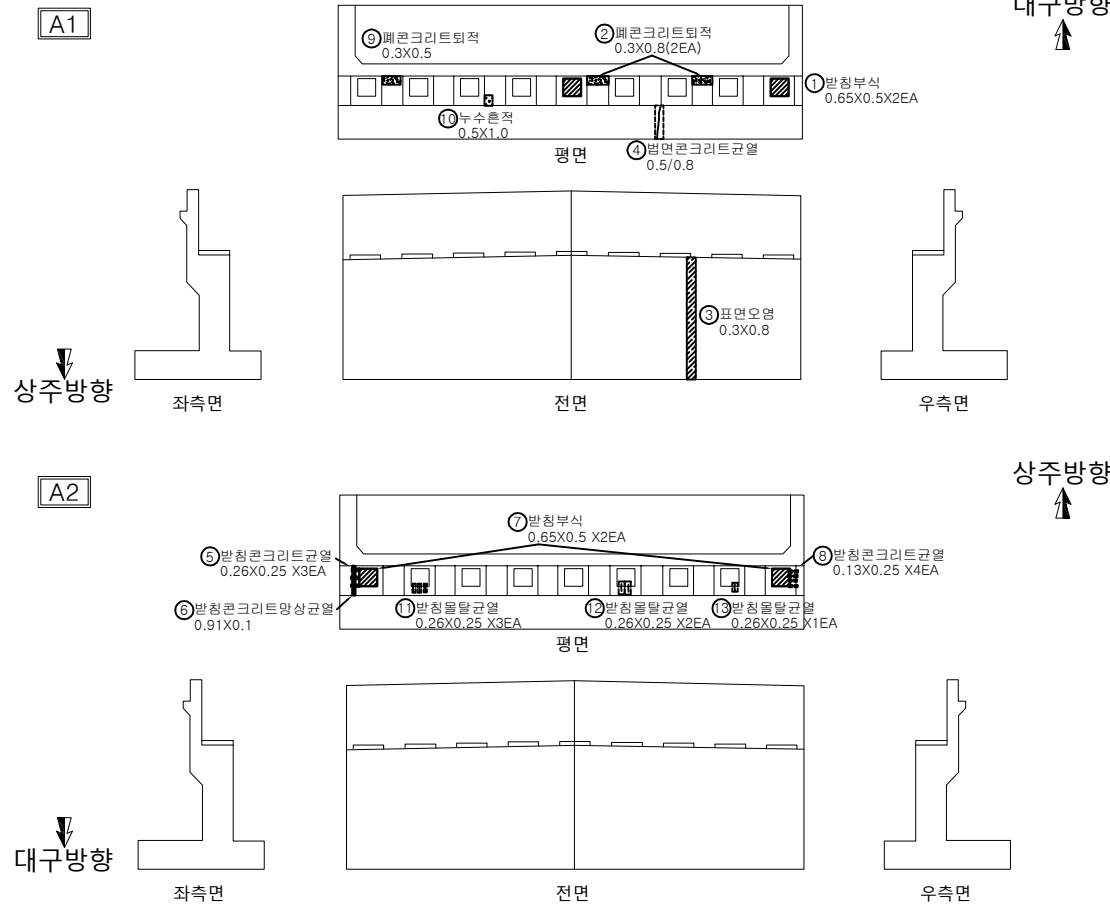

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국도관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교대A1,A2	16


신장2교 보수보강도 교각P1

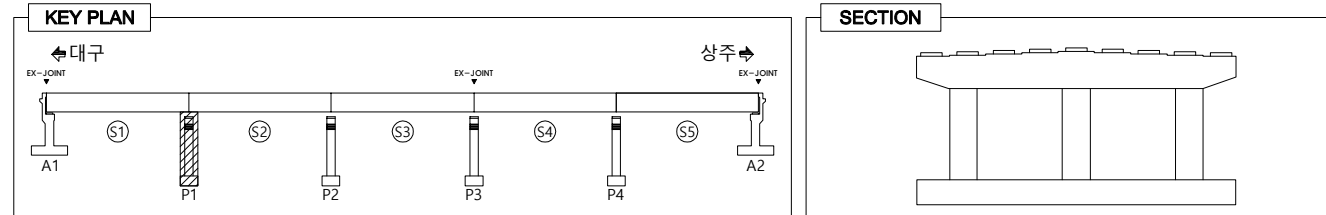

LEGEND					
	균열		표면균열		박리, 파손
	백태		표면균열		박리, 파손
	오염		표면균열		박리, 파손
	표면균열		표면균열		박리, 파손
	표면균열		표면균열		박리, 파손


손상량량표

번호	유선 순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1	2순위	발침부식	도장보수		0.65	0.5	3	0.98	m ²
2	3순위	발침물탈균열	표면처리		1.3	0.25	14	4.55	m ²
3	2순위	균열	표면처리	0.2	0.52	0.25	1	0.13	m ²
4	2순위	균열	표면처리	0.1	0.52	0.25	1	0.13	m ²
5	3순위	발침콘크리트재료분리	단면보수		0.13	0.1	1	0.01	m ²
6	-	표면오염	주의관찰		0.5	1.5	1	0.75	m ²
7	2순위	균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	1	0.03	m ²
8	2순위	균열	표면처리	0.1	0.26	0.25	3	0.20	m ²
9	3순위	발침물탈균열	표면처리		0.13	0.25	6	0.20	m ²
10	2순위	균열	표면처리	0.1	0.52	0.25	1	0.13	m ²
11	2순위	균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	1	0.03	m ²
12	2순위	균열	표면처리	0.1	0.78	0.25	1	0.20	m ²
13	2순위	균열	표면처리	0.1	0.26	0.25	1	0.07	m ²
14	-	표면오염	주의관찰		0.2	0.6	1	0.12	m ²
15	3순위	발침물탈균열	표면처리		0.1	0.26	2	0.13	m ² 신규
16	2순위	균열	표면처리	0.1	0.26	0.25	2	0.13	m ² 신규
17	-	표면오염	주의관찰		2.5	1.5	1	3.75	m ² 신규
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

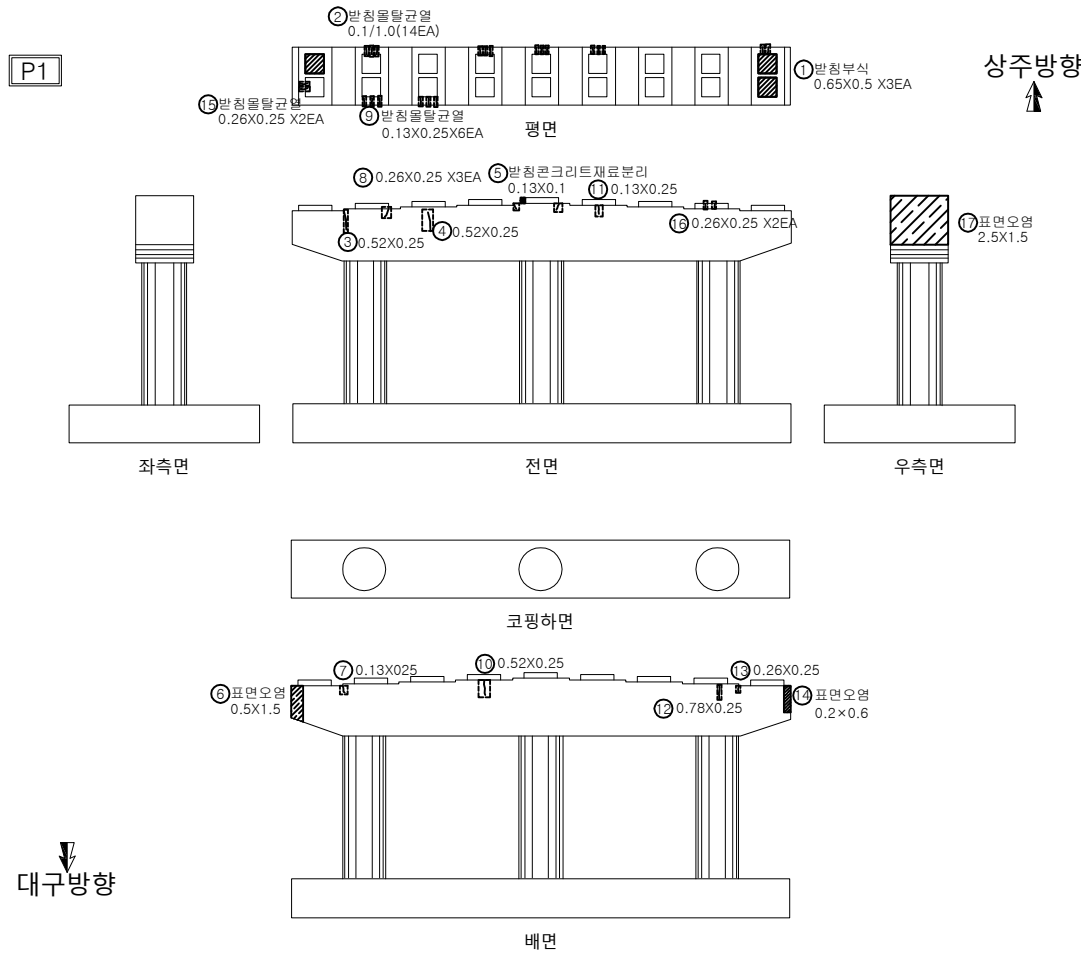


용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교대P1	17

신장2교 보수보강도 교각P2

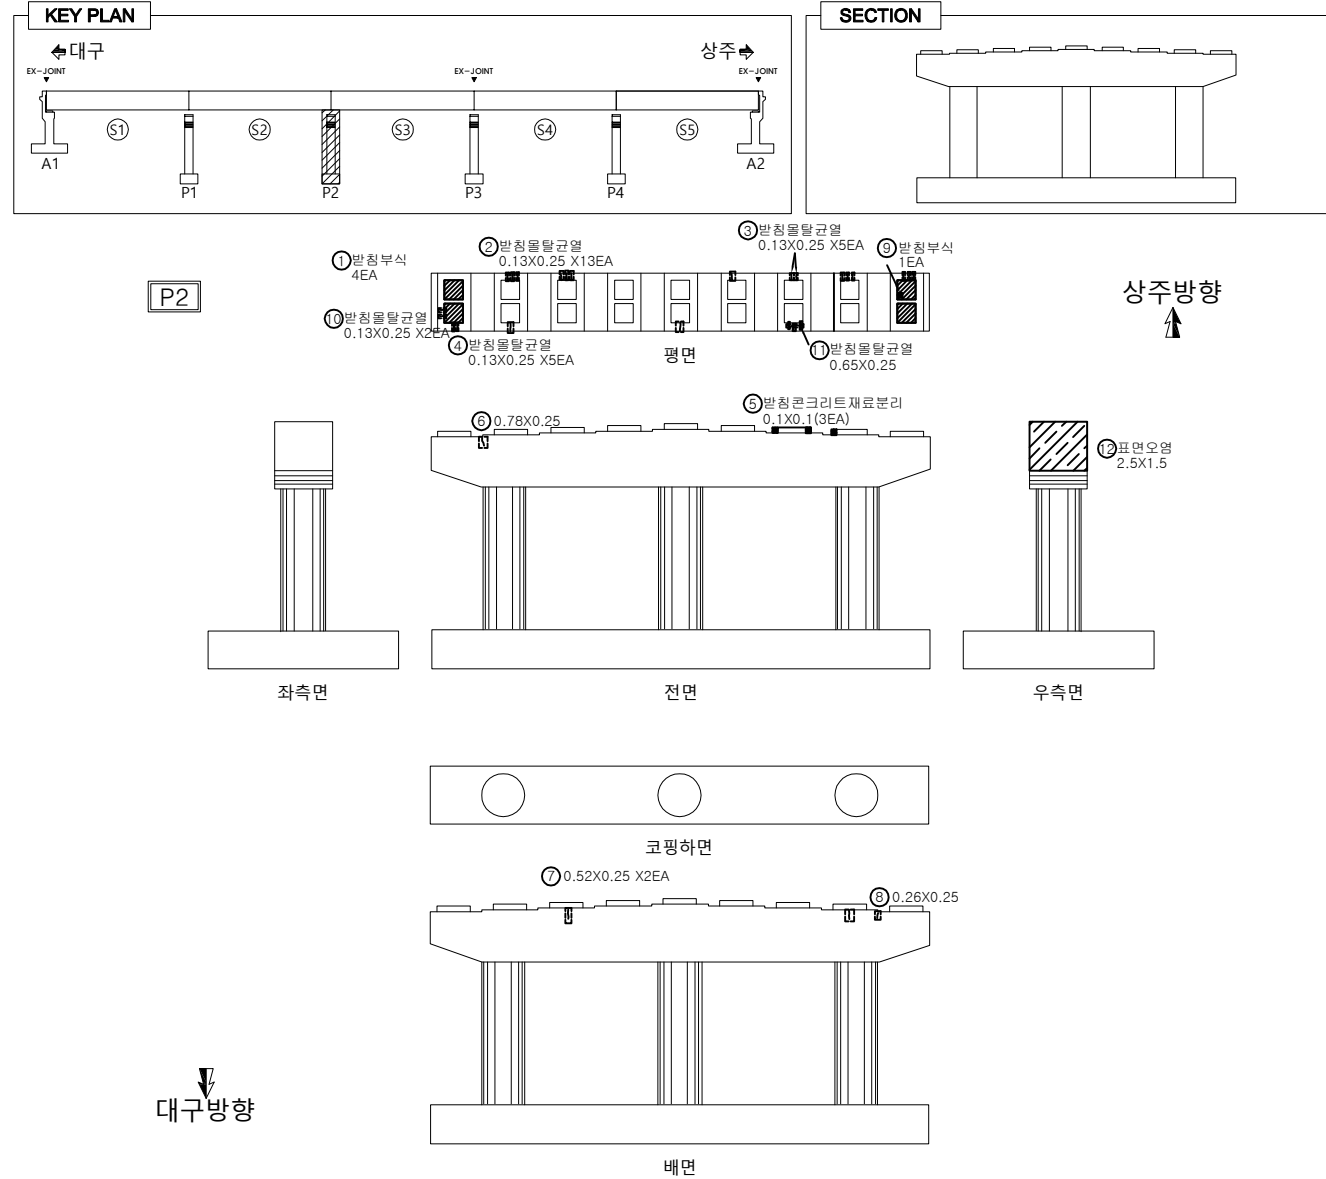

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교대P2	18

신장2교 보수보강도 교각P3

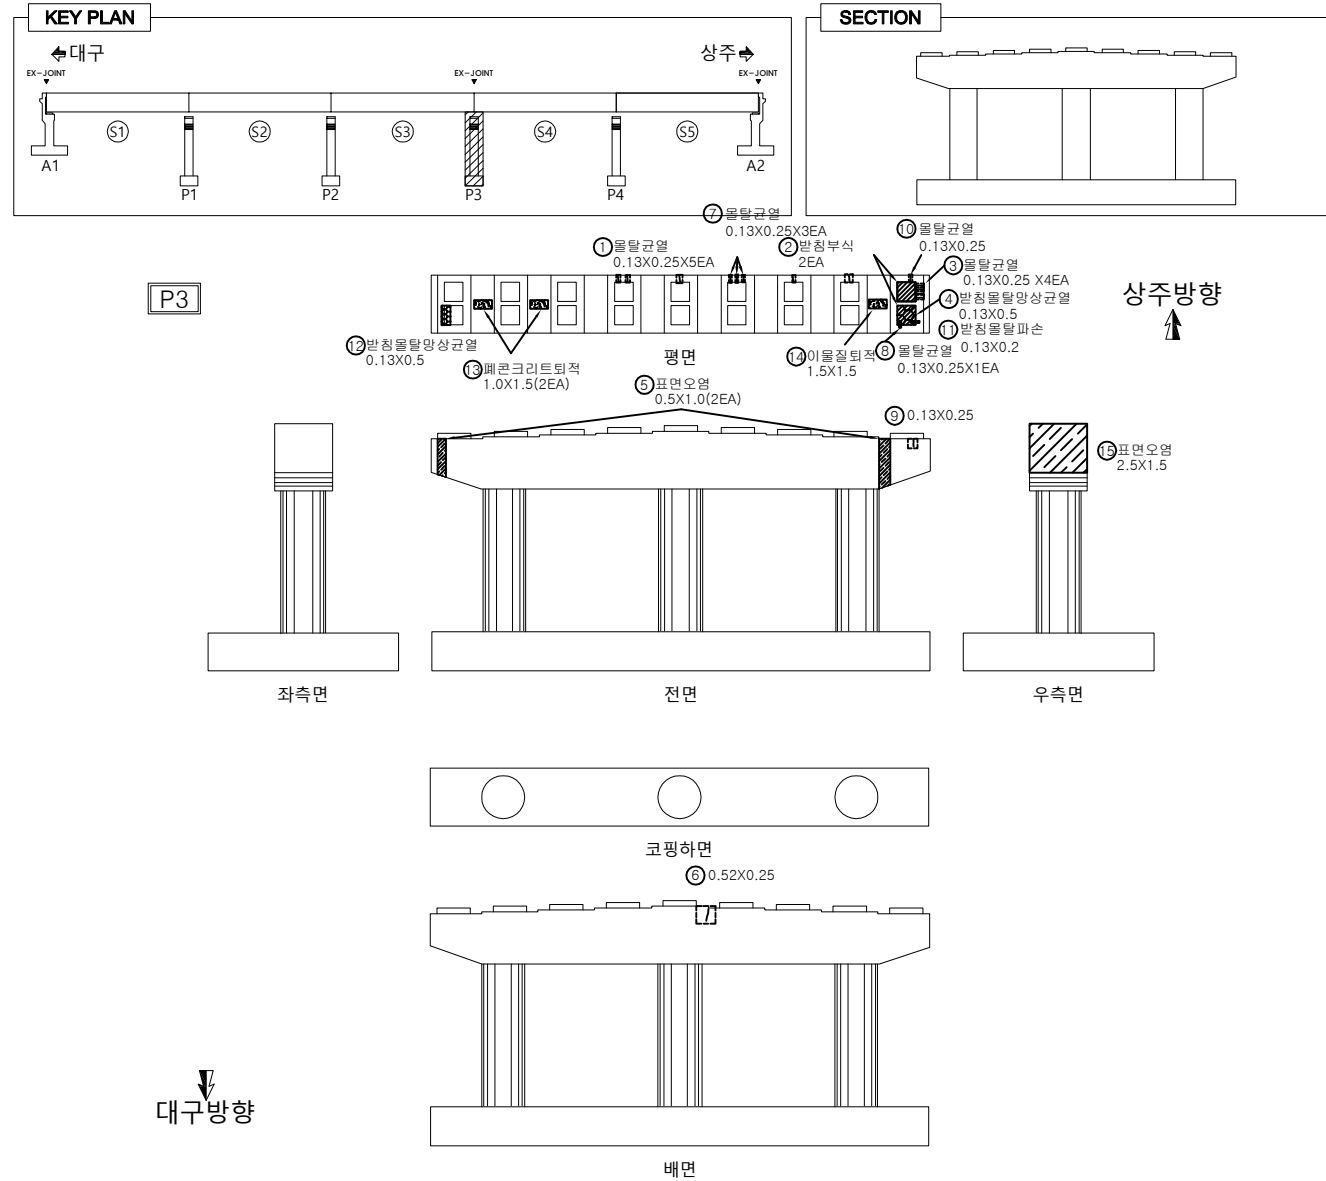


LEGEND			
	균열		망상균열
	배치		열화, 마모
	오염		부식
	보수흔적		침식
			바리, 파손
			토사퇴적
			철근노출
			재료분리
			배수구막힘
			배수관길이부족

손상량량표

번호	유선순위	손상내용	보수방안	손상규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수량	
1	3순위	받침물탈균열	표면처리		0.13	0.25	5	0.16	㎡
2	2순위	받침부식	도장보수		0.65	0.5	1	0.65	㎡
3	3순위	받침물탈균열	표면처리		0.13	0.25	4	0.13	㎡
4	3순위	받침물탈망상균열	표면처리		0.13	0.5	1	0.07	㎡
5	-	표면오염	주의관찰		0.5	1.0	2	1.00	㎡
6	2순위	균열	표면처리	0.1	0.52	0.25	1	0.13	㎡
7	3순위	받침물탈균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	3	0.10	㎡
8	3순위	받침물탈균열	표면처리	0.2	0.13	0.25	1	0.03	㎡
9	2순위	균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	1	0.03	㎡
10	3순위	받침물탈균열	표면처리	0.2	0.13	0.25	1	0.03	㎡
11	2순위	받침물탈파손	단면보수		0.13	0.2	1	0.03	㎡
12	3순위	받침물탈망상균열	표면처리		0.13	0.5	1	0.07	㎡
13	-	폐콘크리트퇴적	주의관찰		1.0	1.5	2	3.00	㎡
14	-	이물질퇴적	주의관찰		1.5	1.5	2	2.25	㎡
15	-	표면오염	주의관찰		2.5	1.5	2	3.75	㎡
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교대P3	19


신장2교 보수보강도 교각P4

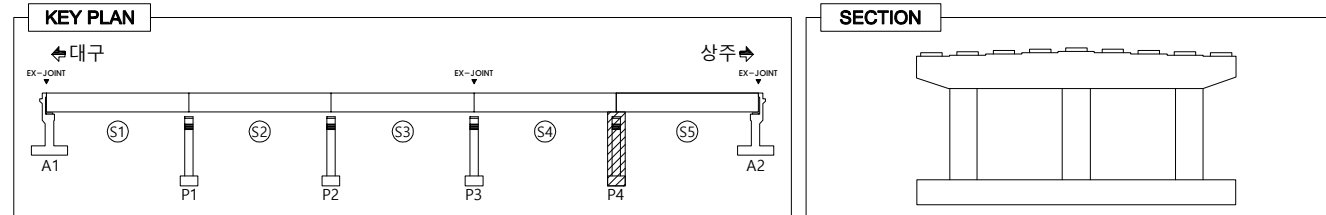

LEGEND					
	균열		방청물탈균열		누수, 체수
	배태		열화, 마모		토사퇴적
	오염		부식		철근노출
	보수흔적		침식		좌굴, 변형
					배수관길이부족

손상량량표

번호	유선 순위	손상내용	보수방안	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	보수물량		
1	3순위	방청물탈균열	표면처리		0.13	0.25	7	0.23	m ²	
2	2순위	방청부식	도장보수		0.65	0.5	1	0.33	m ²	
3	3순위	방청물탈균열	표면처리		0.13	0.25	2	0.07	m ²	
4	-	표면오염	주의관찰		0.5	0.5	2	0.50	m ²	
5	2순위	균열	표면처리	0.1	0.26	0.25	1	0.07	m ²	
6	2순위	균열	표면처리	0.1	0.65	0.25	4	0.65	m ²	
7	2순위	균열	표면처리	0.1	0.52	0.25	2	0.26	m ²	
8	2순위	균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	1	0.03	m ²	
9	2순위	균열	표면처리	0.1	0.26	0.25	1	0.07	m ²	
10	2순위	균열	표면처리	0.1	0.91	0.25	2	0.46	m ²	
11	2순위	균열	표면처리	0.2	0.91	0.25	1	0.23	m ²	
12	2순위	균열	표면처리	0.1	0.78	0.25	1	0.20	m ²	
13	2순위	균열	표면처리	0.1	1.56	0.25	1	0.36	m ²	
14	3순위	방청물탈균열	표면처리	0.1	0.13	0.25	2	0.07	m ²	신규
15	3순위	방청크리트재료분리	단면보수		0.13	0.1	1	0.01	m ²	신규
16	-	표면오염	주의관찰		2.5	1.5	1	3.75	m ²	신규
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

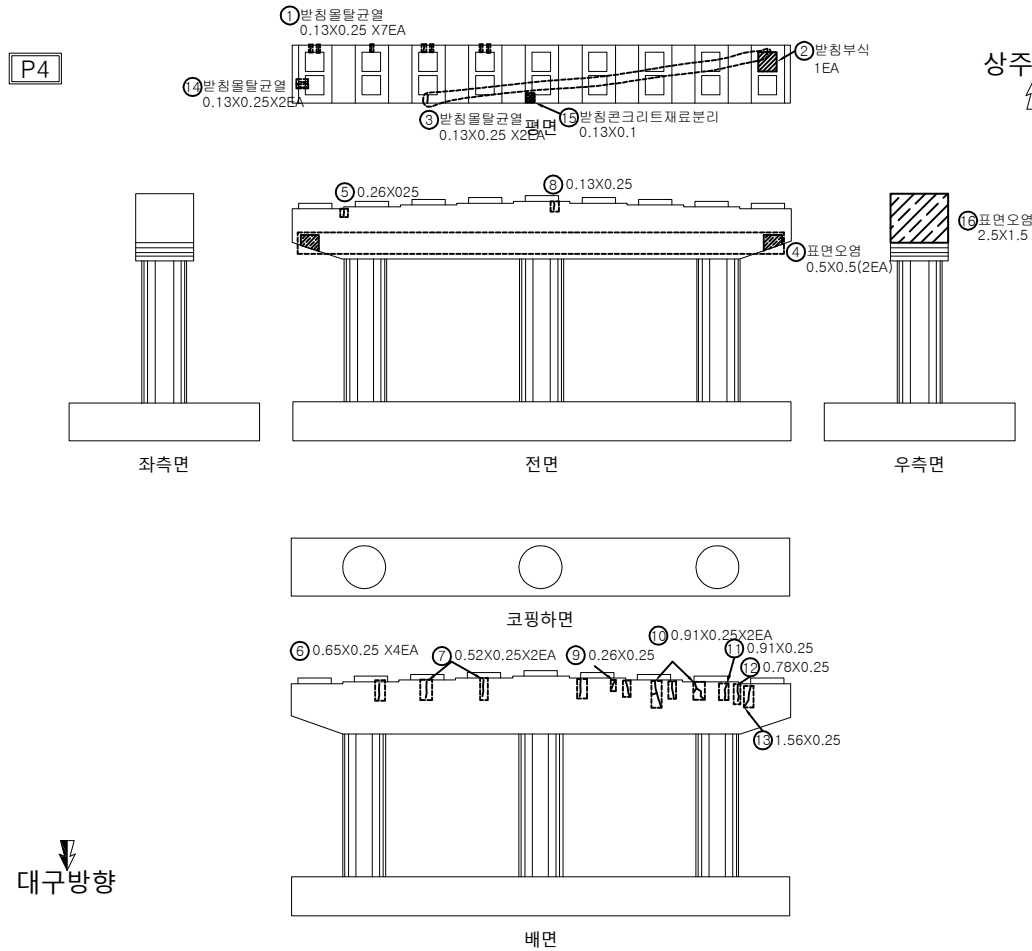

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회천교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교대 P4	20