
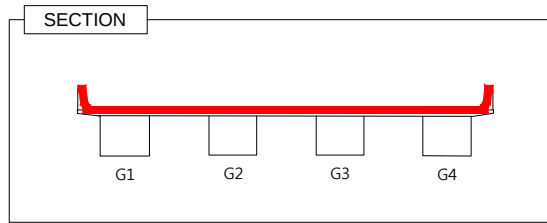


바닥판 상면


하판3교 외관조사망도 바닥판 상면 S1

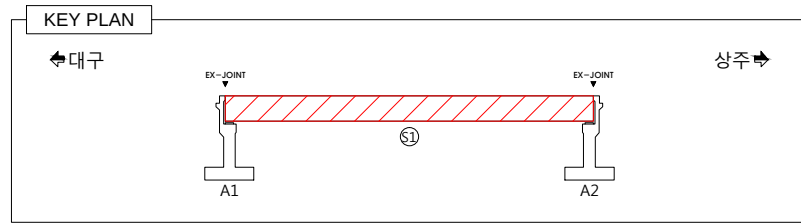

LEGEND

손 상 물 량 표



번호	경간	손 상 위 치	손 상 내 용	손상규모				단 위	비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1	S1	신축이음	후타재 균열	0.3	0.6		2	1.20	m
2	S1	신축이음	후타재 균열	0.2	0.6		21	12.60	m
3	S1	신축이음	후타재 박리		5.0	1.1	1	5.50	m²
4	S1	신축이음	후타재 균열	0.3	0.3		7	2.10	m
5	S1	방호벽	차수판 탈락		1.0		1	1.00	ea
6	S1	신축이음	후타재 균열	0.3	0.3		9	2.70	m
7	S1	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		14	4.20	m
8	S1	신축이음	후타재 박리		5.0	1.1	1	5.50	m²
9	S1	신축이음	후타재 균열	0.3	0.6		7	4.20	m
10	S1	신축이음	후타재 균열	0.2	0.6		13	7.80	m
11	S1	방호벽	차수판 탈락		1.0		1	1.00	ea
12	S1	교면포장	포장 패임		0.2	0.1	2	0.04	m² 신규
13	S1	교면포장	포장 패임		0.8	0.3	1	0.24	m² 신규
14	S1	방호벽	보수부 들뜸		0.8	0.8	1	0.64	m² 신규
15	S1	방호벽	표면오염		0.1	0.3	12	0.36	m² 녹물, 신규
16	S1	교면포장	포장 들뜸		0.6	50.0	1	30.00	m² 신규
17	S1	방호벽	보수부 재균열	0.3	1.2		1	1.20	m 신규
18	S1	방호벽	표면오염		0.1	0.3	8	0.24	m² 녹물, 신규
19	S1	신축이음	후타재 마모		5.0	1.0	1	5.00	m² 신규
20	S1	교면포장	포장 마모		13.5	50.0	1	675.00	m² 신규
21	S1	교면포장	포장 마모		13.5	50.0	1	675.00	m² 신규
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

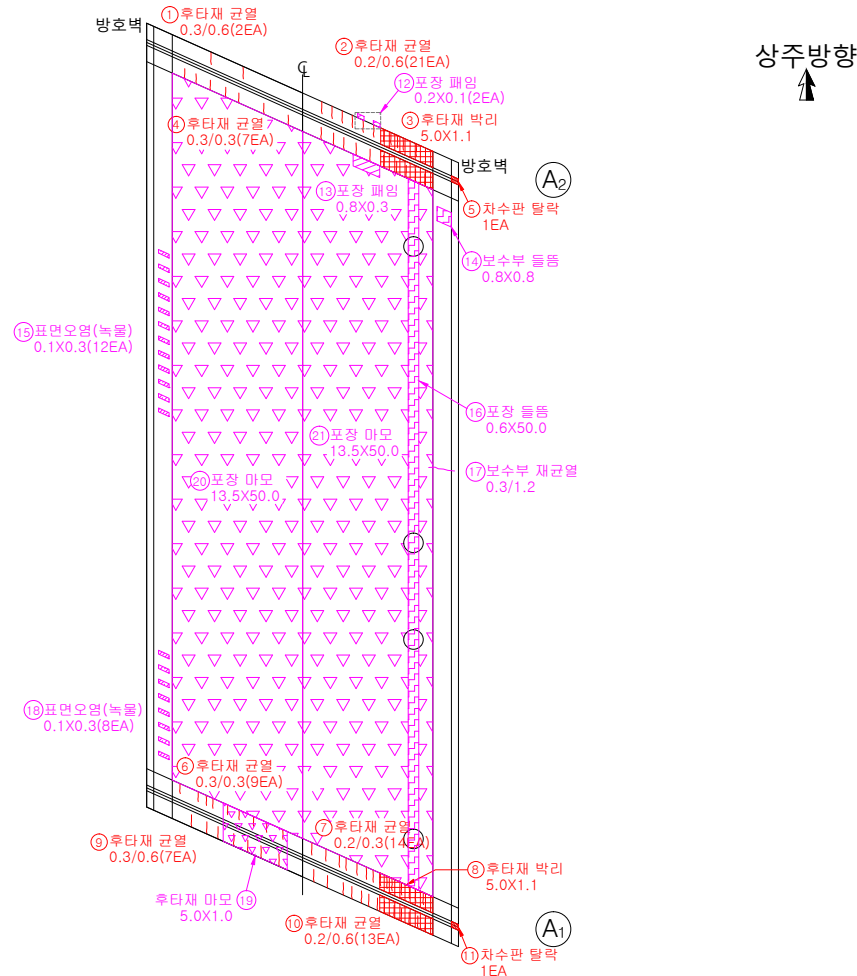

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 상면 S1	01


바닥판 하면 및 거더외부

■ 하판3교 외관조사망도 바닥판 하면 및 거더외부 S1

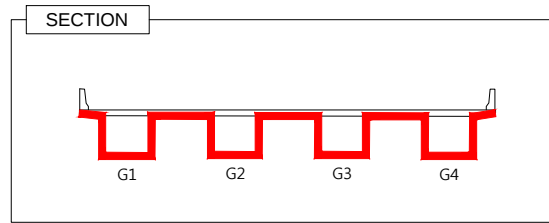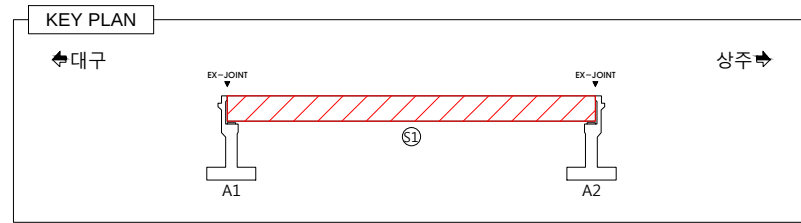

LEGEND



	콘 열		망상균열		바리, 파손		누수, 채수
	백 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

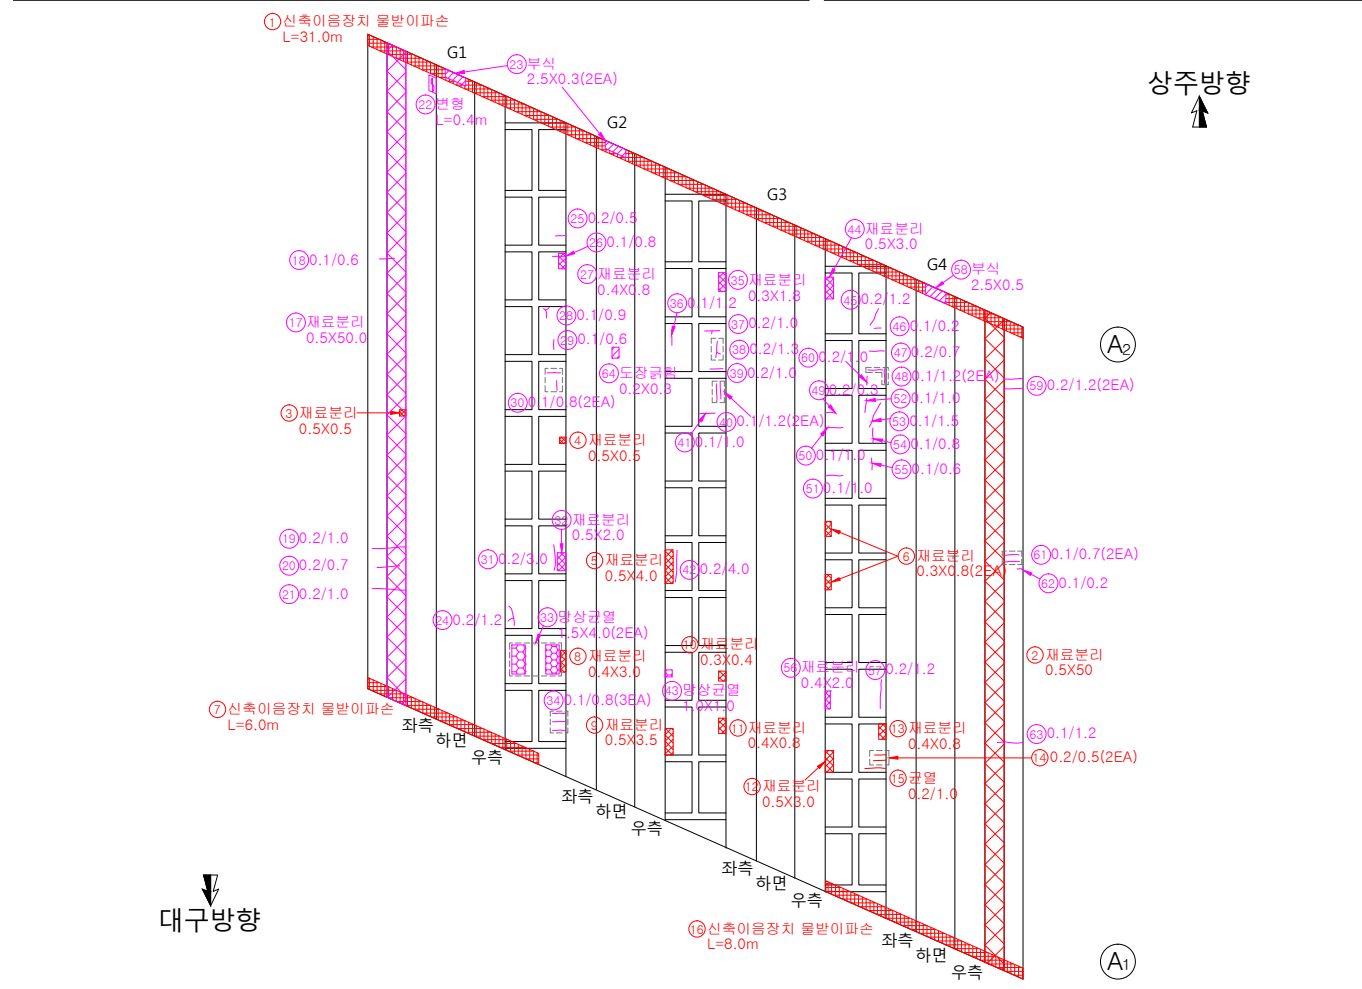

손상물량표

번호	경간	손상 위치	손상 내용	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	총합량		
1	S1	신축이음	신축이음장치 물받이파손		31.0		1	31.00	m	
2	S1	바닥판	재료분리		0.5	50.0	1	25.00	m²	
3	S1	바닥판	재료분리		0.5	0.5	1	0.25	m²	
4	S1	바닥판	재료분리		0.5	0.5	1	0.25	m²	
5	S1	바닥판	재료분리		0.5	4.0	1	2.00	m²	
6	S1	바닥판	재료분리		0.3	0.8	2	0.48	m²	
7	S1	신축이음	신축이음장치 물받이파손		6.0		1	6.00	m	
8	S1	바닥판	재료분리		0.4	3.0	1	1.20	m²	
9	S1	바닥판	재료분리		0.5	3.5	1	1.75	m²	
10	S1	바닥판	재료분리		0.3	0.4	1	0.12	m²	
11	S1	바닥판	재료분리		0.4	0.8	1	0.32	m²	
12	S1	바닥판	재료분리		0.5	3.0	1	1.50	m²	
13	S1	바닥판	재료분리		0.4	0.8	1	0.32	m²	
14	S1	바닥판	균열	0.2	0.5		2	1.00	m	
15	S1	바닥판	균열	0.2	1.0		1	1.00	m	
16	S1	신축이음	신축이음장치 물받이파손		8.0		1	8.00	m	
17	S1	바닥판	재료분리		0.5	50.0	1	25.00	m²	신규
18	S1	바닥판	균열	0.1	0.6		1	0.60	m	신규
19	S1	바닥판	균열	0.2	1.0		1	1.00	m	신규
20	S1	바닥판	균열	0.2	0.7		1	0.70	m	신규
21	S1	바닥판	균열	0.2	1.0		1	1.00	m	신규
22	S1	거더외부(G1)	변형		0.4		1	0.40	m	신규
23	S1	신축이음	부식		2.5	0.3	2	1.50	m²	신규
24	S1	바닥판	균열	0.2	1.2		1	1.20	m	신규
25	S1	바닥판	균열	0.2	0.5		1	0.50	m	신규
26	S1	바닥판	균열	0.1	0.8		1	0.80	m	신규
27	S1	바닥판	재료분리		0.4	0.8	1	0.32	m²	신규
28	S1	바닥판	균열	0.1	0.9		1	0.90	m	신규
29	S1	바닥판	균열	0.1	0.6		1	0.60	m	신규
30	S1	바닥판	균열	0.1	0.8		2	1.60	m	신규

■ 하판3교 외관조사망도 바닥판 하면 및 거더외부 S1

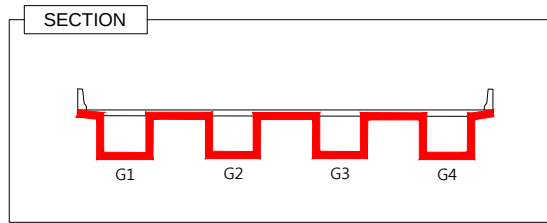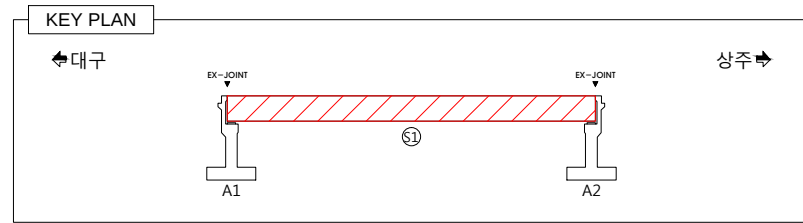


LEGEND



	콘 열		망상균열		바리, 파손		누수, 채수
	백 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

손 상 물 량 표

번호	경간	손 상 위 치	손 상 내 용	손상규모					단 위	비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	총합물량		
31	S1	바닥판	균열	0.2	3.0		1	3.00	m	신규
32	S1	바닥판	재료분리		0.5	2.0	1	1.00	m ²	신규
33	S1	바닥판	망상균열		1.5	4.0	2	12.00	m ²	신규
34	S1	바닥판	균열	0.1	0.8		3	2.40	m	신규
35	S1	바닥판	재료분리		0.3	1.8	1	0.54	m ²	신규
36	S1	바닥판	균열	0.1	1.2		1	1.20	m	신규
37	S1	바닥판	균열	0.2	1.0		1	1.00	m	신규
38	S1	바닥판	균열	0.2	1.3		1	1.30	m	신규
39	S1	바닥판	균열	0.2	1.0		1	1.00	m	신규
40	S1	바닥판	균열	0.1	1.2		2	2.40	m	신규
41	S1	바닥판	균열	0.1	1.0		1	1.00	m	신규
42	S1	바닥판	균열	0.2	4.0		1	4.00	m	신규
43	S1	바닥판	망상균열		1.0	1.0	1	1.00	m ²	신규
44	S1	바닥판	재료분리		0.5	3.0	1	1.50	m ²	신규
45	S1	바닥판	균열	0.2	1.2		1	1.20	m	신규
46	S1	바닥판	균열	0.1	0.2		1	0.20	m	신규
47	S1	바닥판	균열	0.2	0.7		1	0.70	m	신규
48	S1	바닥판	균열	0.1	1.2		2	2.40	m	신규
49	S1	바닥판	균열	0.2	0.3		1	0.30	m	신규
50	S1	바닥판	균열	0.1	1.0		1	1.00	m	신규
51	S1	바닥판	균열	0.1	1.0		1	1.00	m	신규
52	S1	바닥판	균열	0.1	1.0		1	1.00	m	신규
53	S1	바닥판	균열	0.1	1.5		1	1.50	m	신규
54	S1	바닥판	균열	0.1	0.8		1	0.80	m	신규
55	S1	바닥판	균열	0.1	0.6		1	0.60	m	신규
56	S1	바닥판	재료분리		0.4	2.0	1	0.80	m ²	신규
57	S1	바닥판	균열	0.2	1.2		1	1.20	m	신규
58	S1	신축이음	부식		2.5	0.5	1	1.25	m ²	신규
59	S1	바닥판	균열	0.2	1.2		2	2.40	m	신규
60	S1	바닥판	균열	0.2	1.0		1	1.00	m	신규

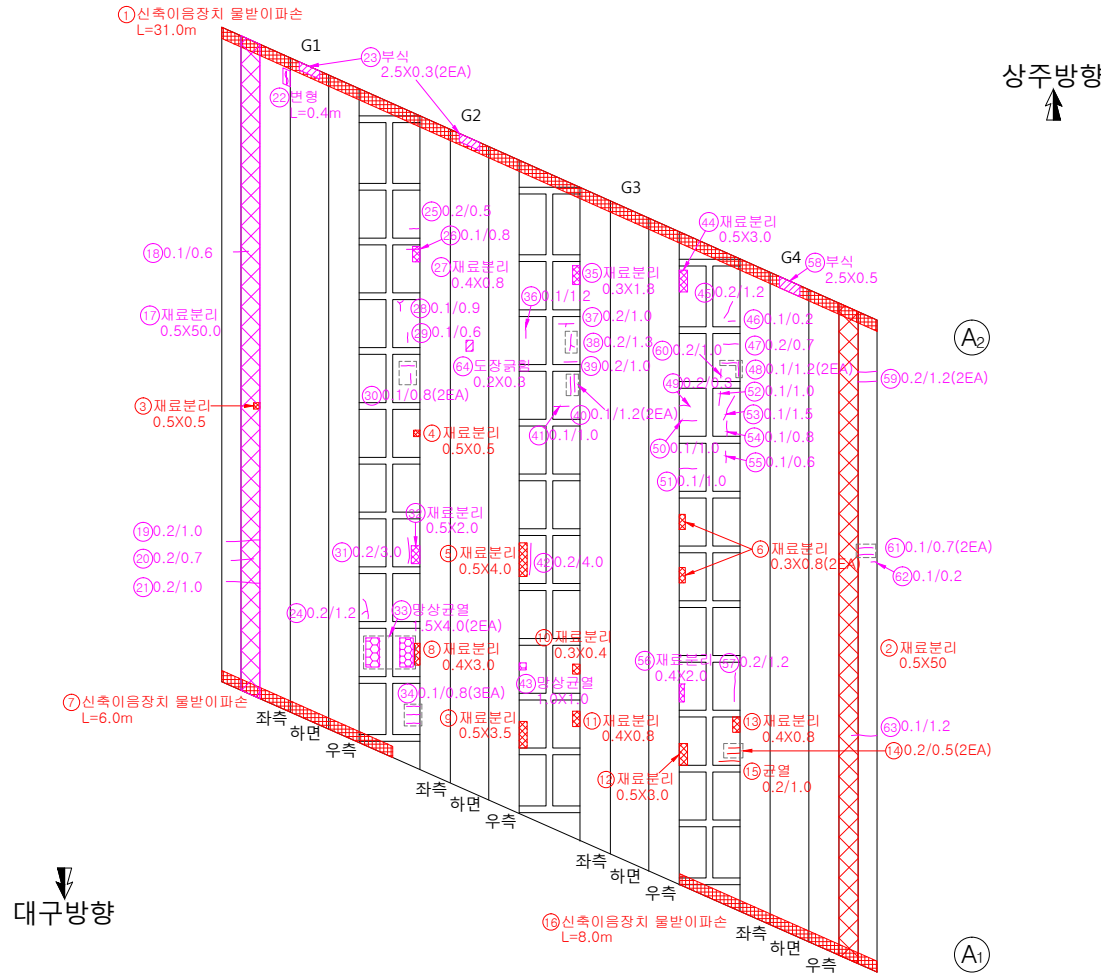


하판3교 외관조사망도 바닥판 하면 및 거더외부 S1

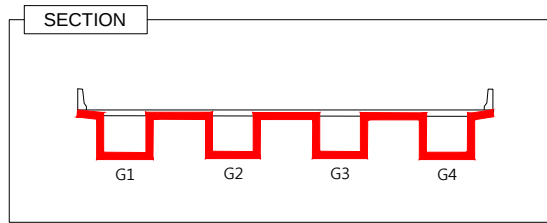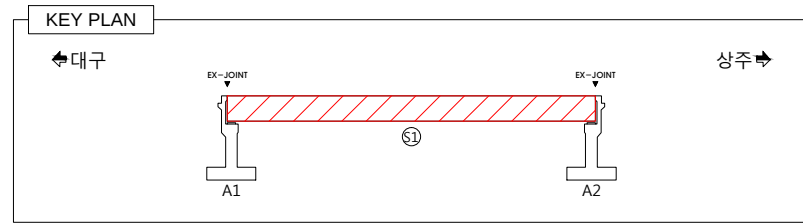

LEGEND



	콘 열		망상균열		박리, 파손		누수, 채수
	백 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

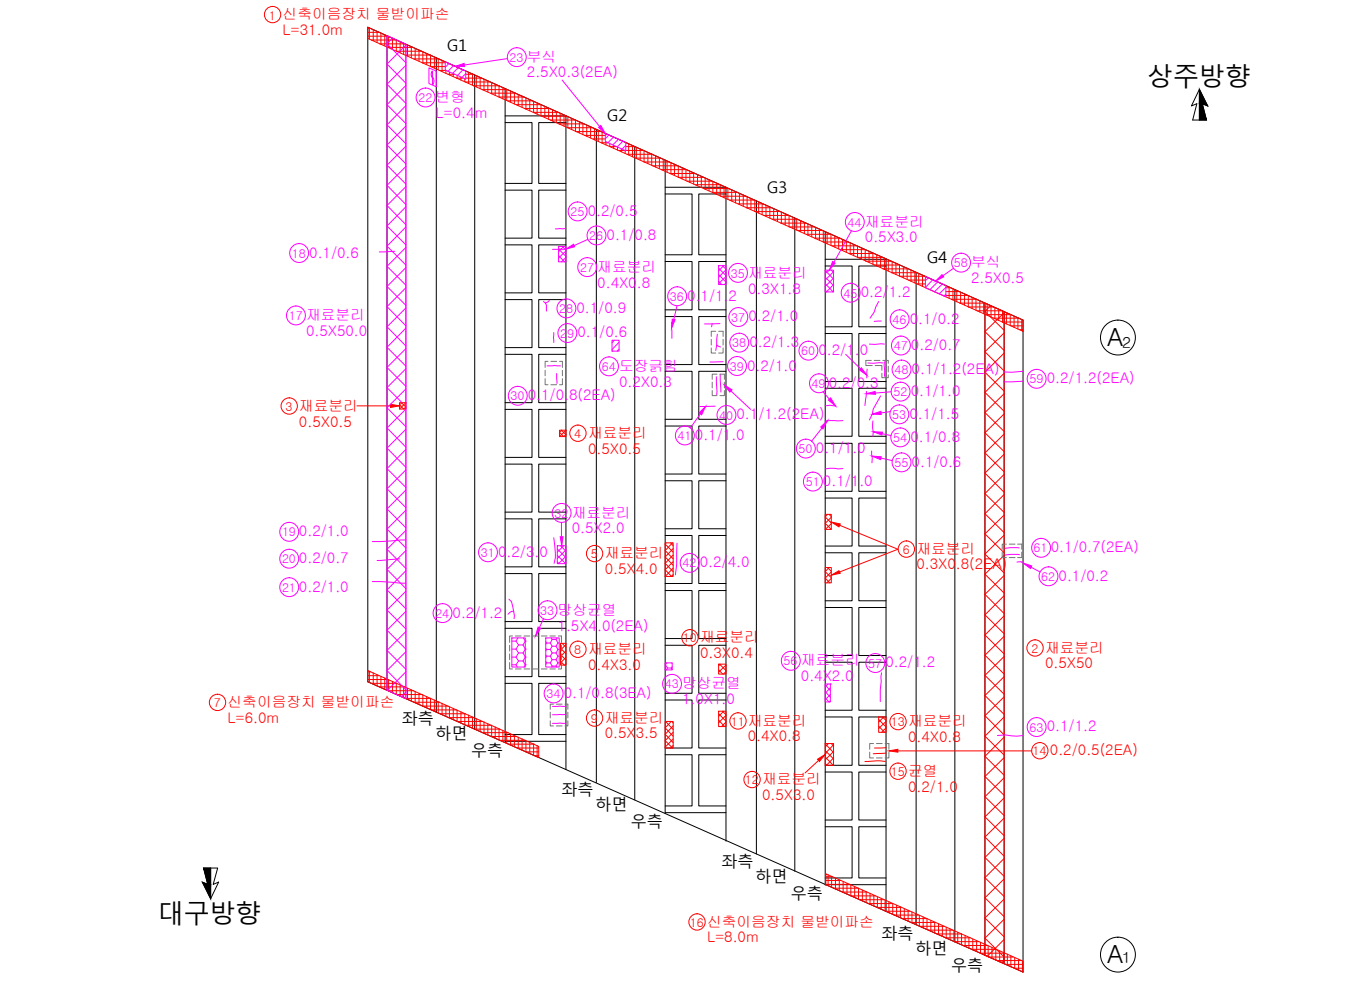

번호	경간	손상 위치	손상 내용	손상 규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	총합물량		
61	S1	바닥판	균열	0.1	0.7		2	1.40	m	신규
62	S1	바닥판	균열	0.1	0.2		1	0.20	m	신규
63	S1	바닥판	균열	0.1	1.2		1	1.20	m	신규
64	S1	거더외부(G2)	도장균열		0.2	0.3	1	0.06	m	신규
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										

거더 내부

하판3교 외관조사망도 거더내부 S1

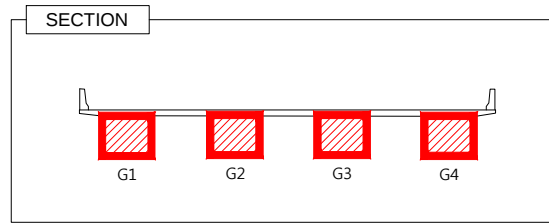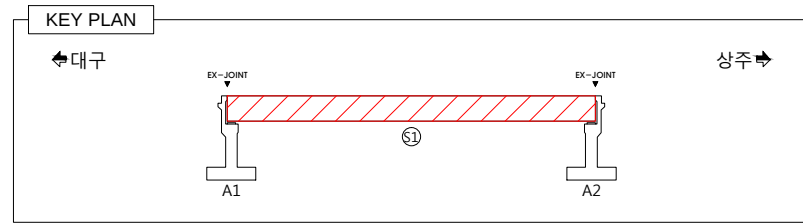


LEGEND

*A1측 슬래브 통선 우수 유입

손상물량표



번호	경간	손상 위치	손상 내용	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	총합물량		
1	S1	거더내부(G3)	기공				5	5.00	ea	신규
2	S1	거더내부(G3)	토사외적		3.0	0.5	1	1.50	m²	신규
3	S1	거더내부(G4)	토사외적		3.0	0.5	1	1.50	m²	신규
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

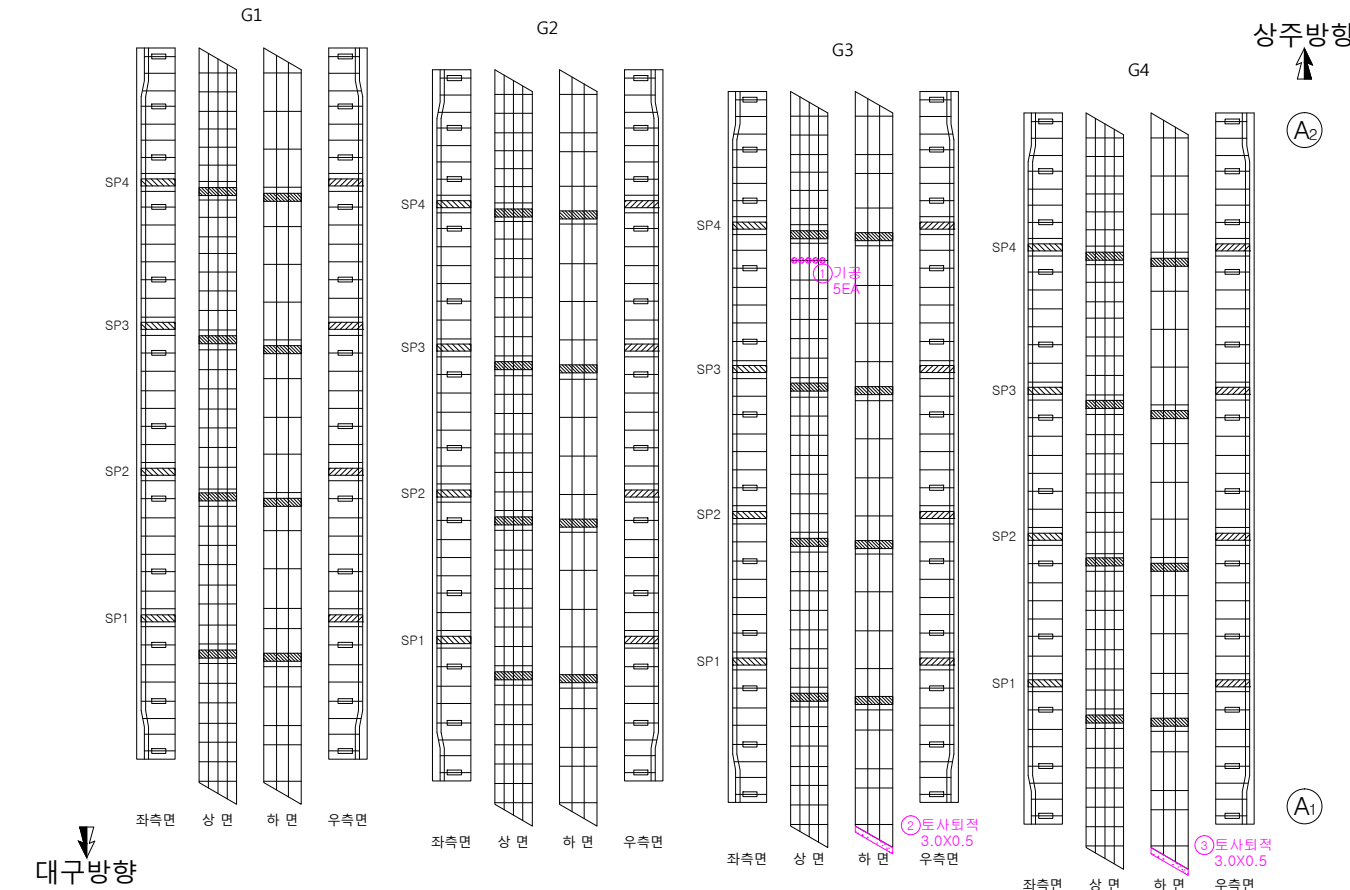

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더내부 S1	03

교대


하판3교 외관조사망도 교대 A1, A2

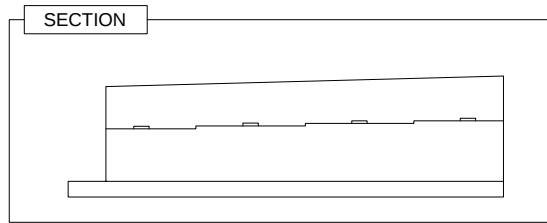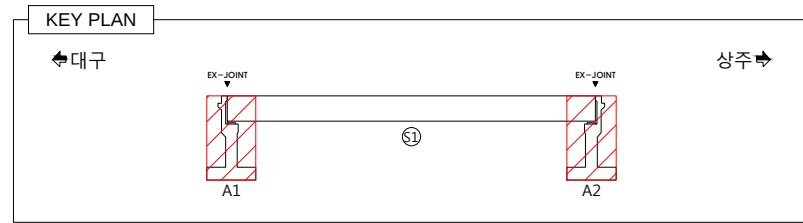

LEGEND

손상물량표

번호	경간	손상 위치	손상 내용	손상 규모				단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1	A1	교량받침	받침 몰탈균열	0.2	0.2		14	2.80	m
2	A1	교대	균열	0.2	2.5		1	2.50	m
3	A1	교대	재료분리		0.5	0.5	1	0.25	m²
4	A1	교대	파손		0.3	0.3	1	0.09	m²
5	A1	교대	균열	0.2	2.0		1	2.00	m
6	A1	교대	콘크리트 마감부 균열		0.8		2	1.60	m
7	A2	교량받침	받침 몰탈균열	0.2	0.2		7	1.40	m
8	A2	교량받침	받침 몰탈균열	0.2	0.3		2	0.60	m
9	A2	교량받침	파손		0.6	0.4	1	0.24	m²
10	A2	교대	균열	0.2	0.6		1	0.60	m
11	A2	교대	균열	0.2	0.4		1	0.40	m
12	A1	교량받침	철근노출		0.1	0.2	8	0.16	m² 신규
13	A1	교량받침	박리		1.5	1.5	1	2.25	m² 신규
14	A1	교량받침	체수		1.5	1.5	1	2.25	m² 신규
15	A1	교대	균열	0.2	1.2		2	2.40	m 신규
16	A1	교대	균열	0.2	1.2		1	1.20	m 신규
17	A2	교량받침	체수		2.0	1.5	1	3.00	m² 신규
18	A2	교량받침	체수		3.0	1.5	1	4.50	m² 신규
19	A2	교량받침	받침 몰탈균열	0.2	0.2		2	0.40	m 신규
20	A2	교대	콘크리트 마감부 균열		1.1		3	3.30	m 신규
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

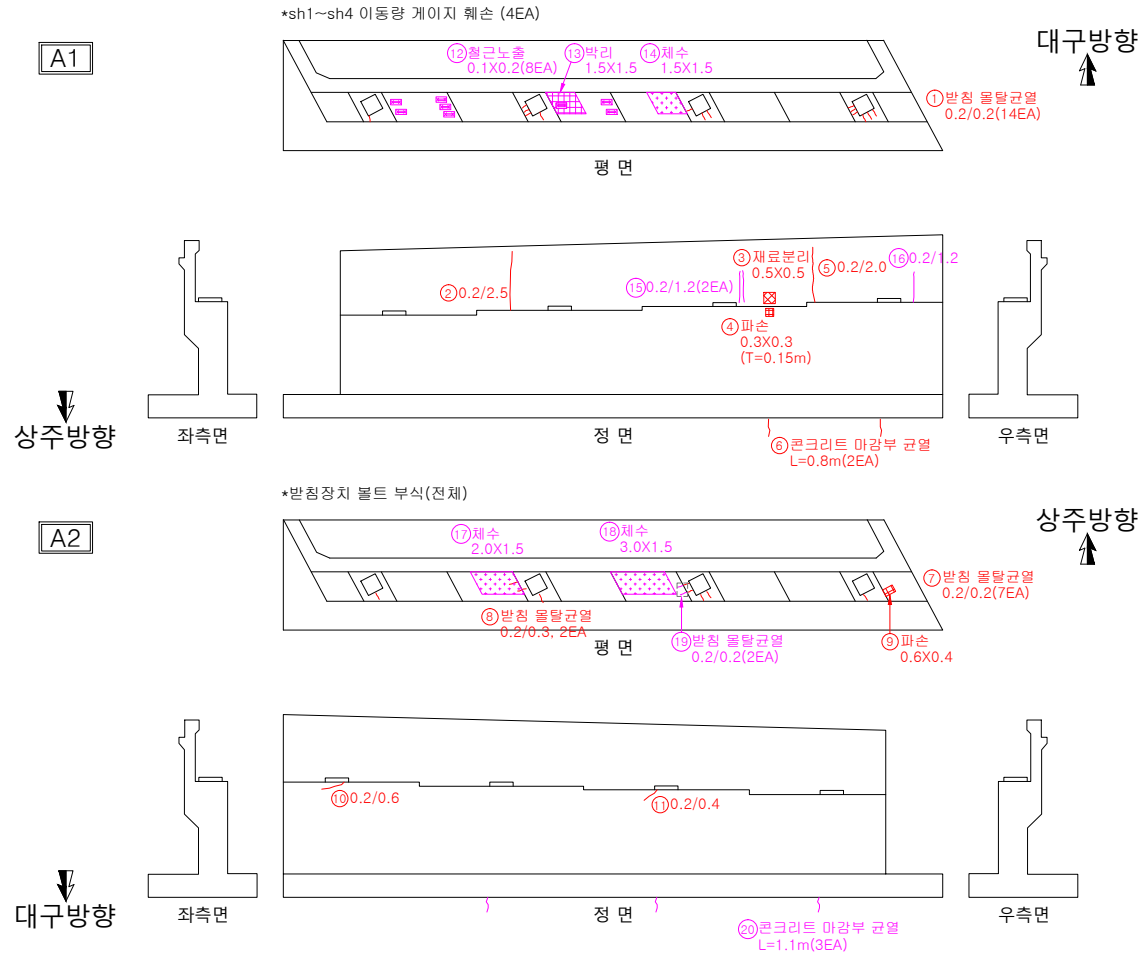

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교대 A1, A2	04