
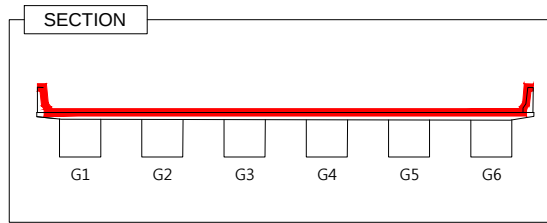


바닥판 상면


하판2교 외관조사망도 바닥판 상면 S1

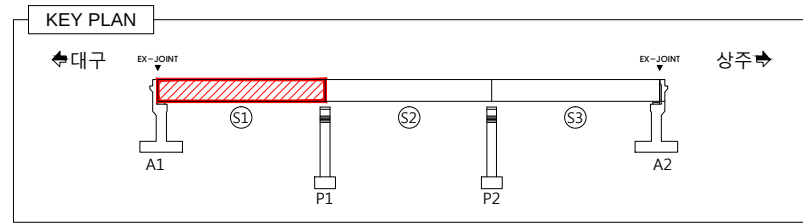

LEGEND

	콘 열		망상균열		박리, 파손		누수, 채수
	백 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

*상주방향 방호벽 하단 표면열화


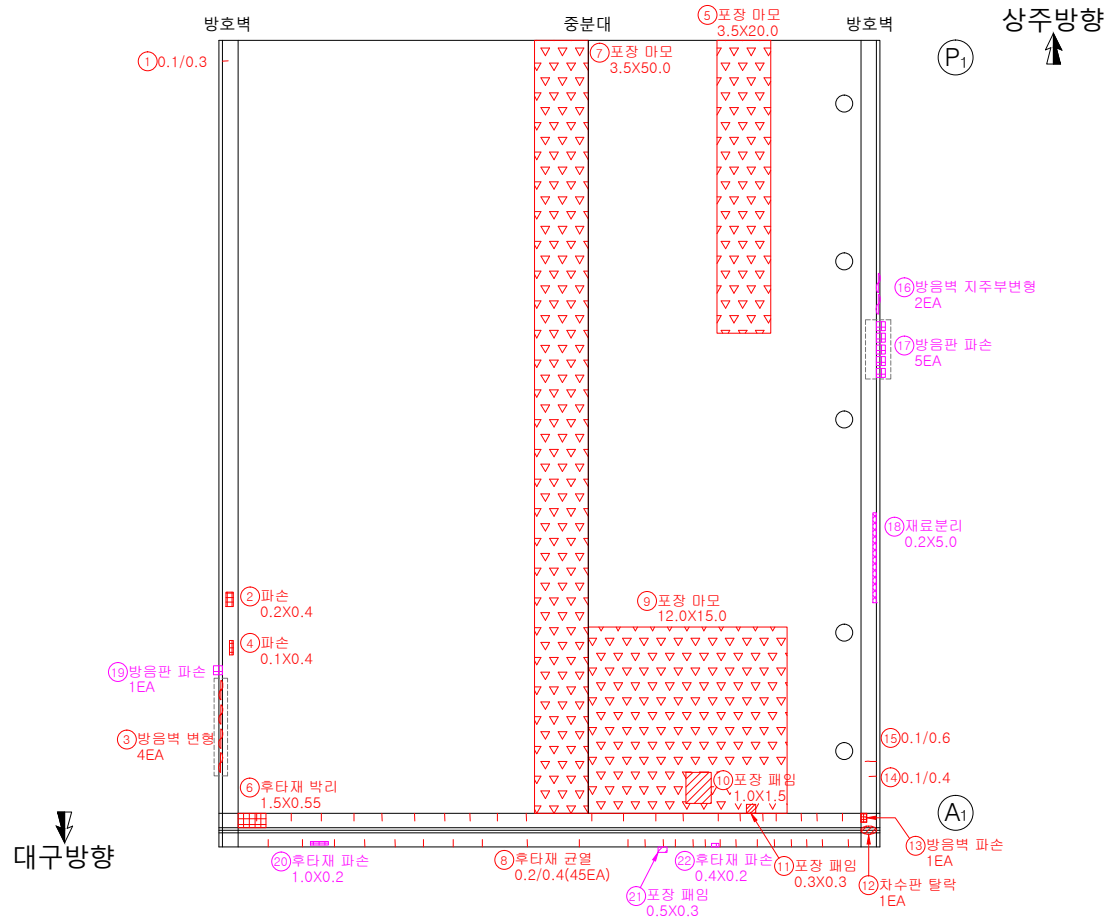


손상물량표

번호	경간	손상 위치	손상 내용	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	총합물량		
1	S1	방호벽	균열	0.1	0.3		1	0.30	m	
2	S1	방호벽	파손		0.2	0.4	1	0.08	m ²	
3	S1	방음벽	방음벽 변형				4	4.00	ea	
4	S1	방호벽	파손		0.1	0.4	1	0.04	m ²	
5	S1	교면포장	포장 마모		3.5	20.0	1	70.00	m ²	
6	S1	신축이음	후타재 박리		1.5	0.55	1	0.83	m ²	
7	S1	교면포장	포장 마모		3.5	50.0	1	175.00	m ²	
8	S1	신축이음	후타재 균열	0.2	0.4		45	18.00	m	
9	S1	교면포장	포장 패임		12.0	15.0	1	180.00	m ²	
10	S1	교면포장	포장 패임		1.0	1.5	1	1.50	m ²	
11	S1	교면포장	포장 패임		0.3	0.3	1	0.09	m ²	
12	S1	방호벽	차수판 탈락				1	1.00	ea	
13	S1	방음벽	방음벽 파손				1	1.00	ea	
14	S1	방호벽	균열	0.1	0.4		1	0.40	m	
15	S1	방호벽	균열	0.1	0.6		1	0.60	m	
16	S1	방음벽	방음벽 지주부변형				2	2.00	ea	신규
17	S1	방음벽	방음벽 파손				5	5.00	ea	신규
18	S1	방호벽	재료분리		0.2	5.0	1	1.00	m ²	신규
19	S1	방음벽	방음벽 파손				1	1.00	ea	신규
20	S1	신축이음	후타재 파손		1.0	0.2	1	0.20	m ²	신규
21	S1	신축이음	포장 패임		0.5	0.3	1	0.15	m ²	신규
22	S1	신축이음	후타재 파손		0.4	0.2	1	0.08	m ²	신규
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 상면 S1	01

하판2교 외관조사망도 바닥판 상면 S2

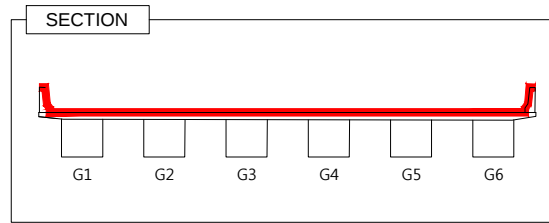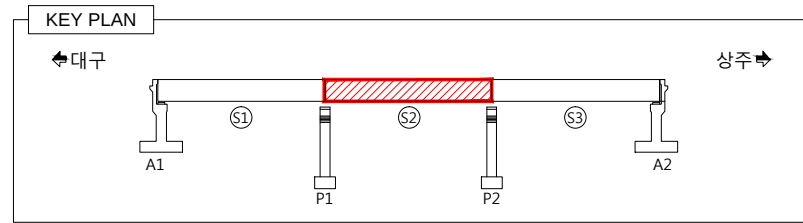


LEGEND

	콘 열		망상균열		박리, 파손		누수, 체수
	백 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족



손상물량표

번호	경간	손상 위치	손상 내용	손상 규모					단 위	비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	총합물량		
1	S2	교면포장	포장 마모		7.0	50.0	1	350.00	m ²	
2	S2	교면포장	포장 마모		3.5	50.0	1	175.00	m ²	
3	S2	방호벽	균열	0.1	0.3		1	0.30	m	
4	S2	방호벽	균열	0.1	0.5		1	0.50	m	
5	S2	교면포장	포장 균열		5.0		1	5.00	m	신규
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

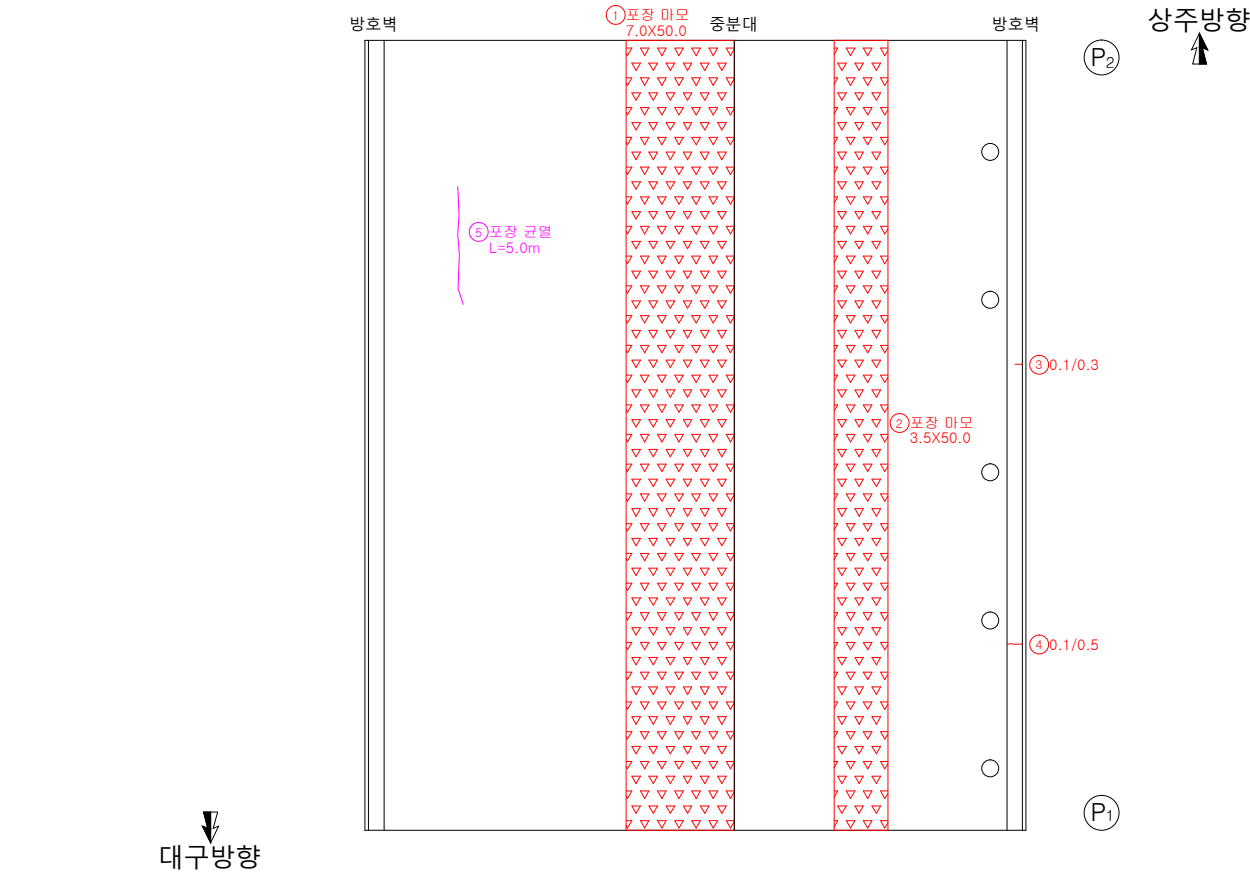

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 상면 S2	02

하판2교 외관조사망도 바닥판 상면 S3

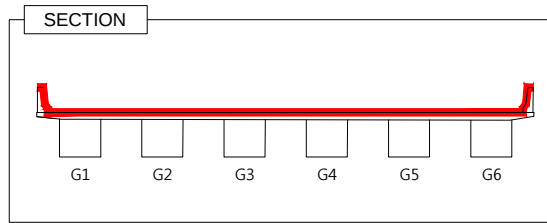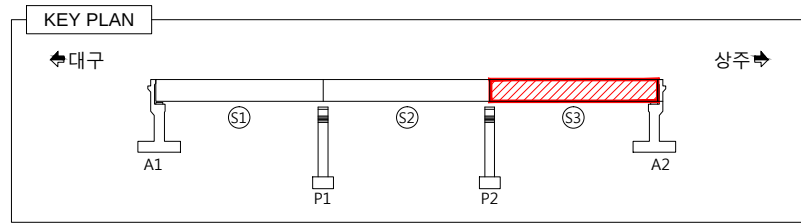


LEGEND

	콘 열		망상균열		박리, 파손		누수, 채수
	백 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족

손 상 물 량 표



번호	경간	손 상 위 치	손 상 내 용	손상규모					단 위	비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	총합물량		
1	S3	방호벽	명판 망실				1	1.00	ea	
2	S3	신축이음	후타재 박리		1.5	1.0	1	1.50	m²	
3	S3	신축이음	후타재 박리		3.0	1.0	1	3.00	m²	
4	S3	신축이음	후타재 균열	0.1	0.4		24	9.60	m	
5	S3	교면포장	포장 마모		7.0	50.0	1	350.00	m²	
6	S3	방호벽	균열	0.1	0.4		1	0.40	m	
7	S3	방호벽	균열	0.1	0.4		2	0.80	m	
8	S3	방호벽	균열	0.1	0.3		2	0.60	m	
9	S3	신축이음	후타재 균열	0.3	0.4		35	14.00	m	
10	S3	신축이음	후타재 균열	0.2	0.4		21	8.40	m	
11	S3	신축이음	후타재 박리		1.0	0.2	1	0.20	m²	신규
12	S3	신축이음	후타재 파손		0.3	1.5	1	0.45	m²	신규
13	S3	신축이음	후타재 파손		0.2	1.0	1	0.20	m²	신규
14	S3	교면포장	포장 마모		3.0	7.0	1	21.00	m²	신규
15	S3	교면포장	포장 파손		0.5	7.0	1	3.50	m²	신규
16	S3	교면포장	포장 패임		0.2	0.4	1	0.08	m²	신규
17	S3	교면포장	포장 균열		5.0		1	5.00	m	신규
18	S3	교면포장	포장 마모		7.0	50.0	1	350.00	m²	신규
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

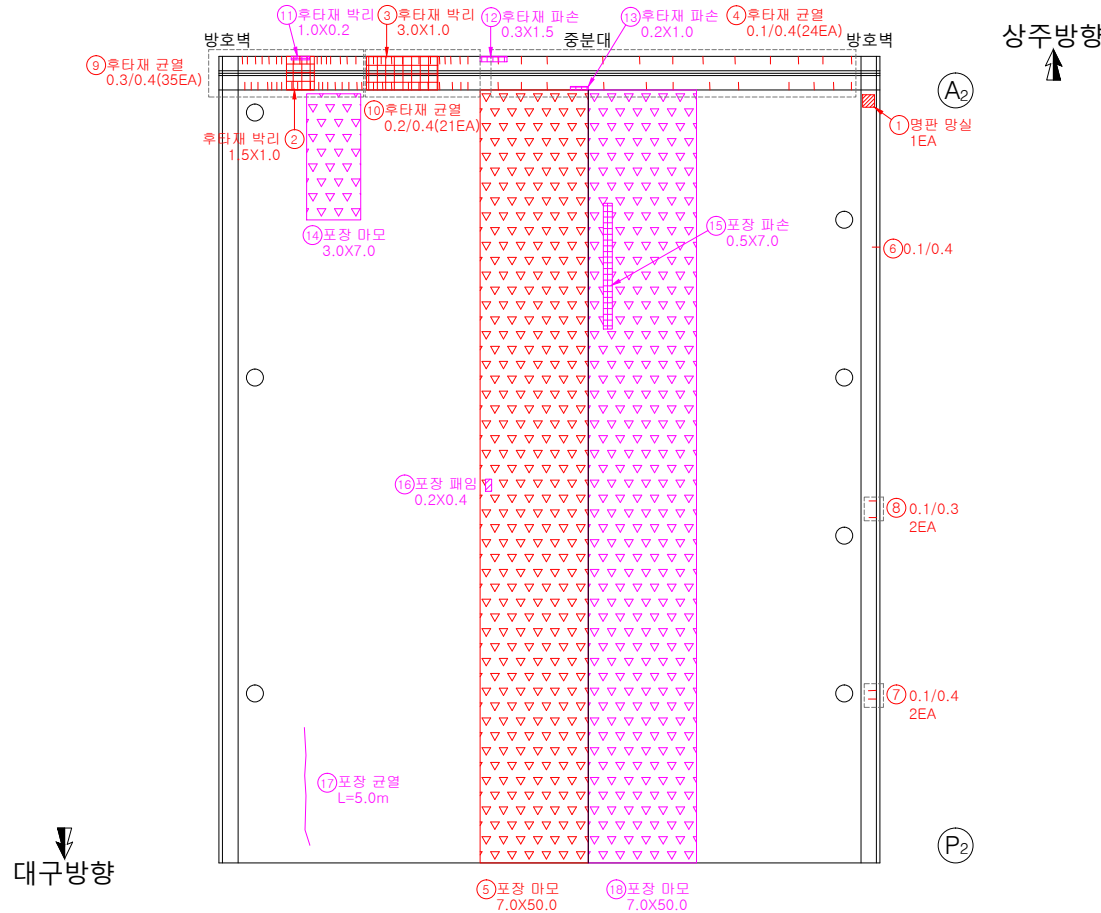

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 상면 S3	03


바닥판 하면 및 거더외부

■ 하판2교 외관조사망도 바닥판 하면 및 거더외부 S1

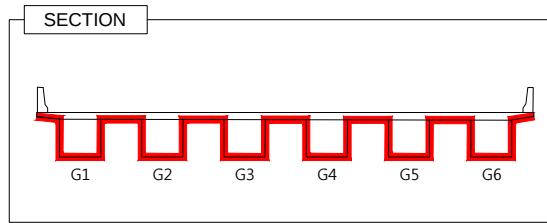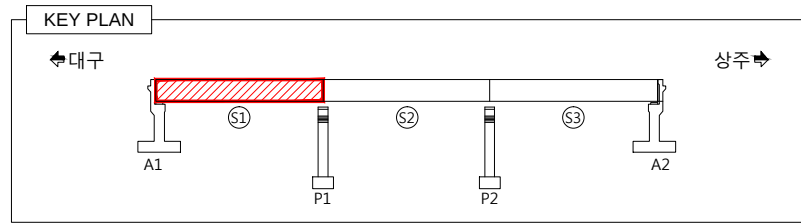

LEGEND

	콘 열		망상균열		박리, 파손		누수, 채수
	백 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족


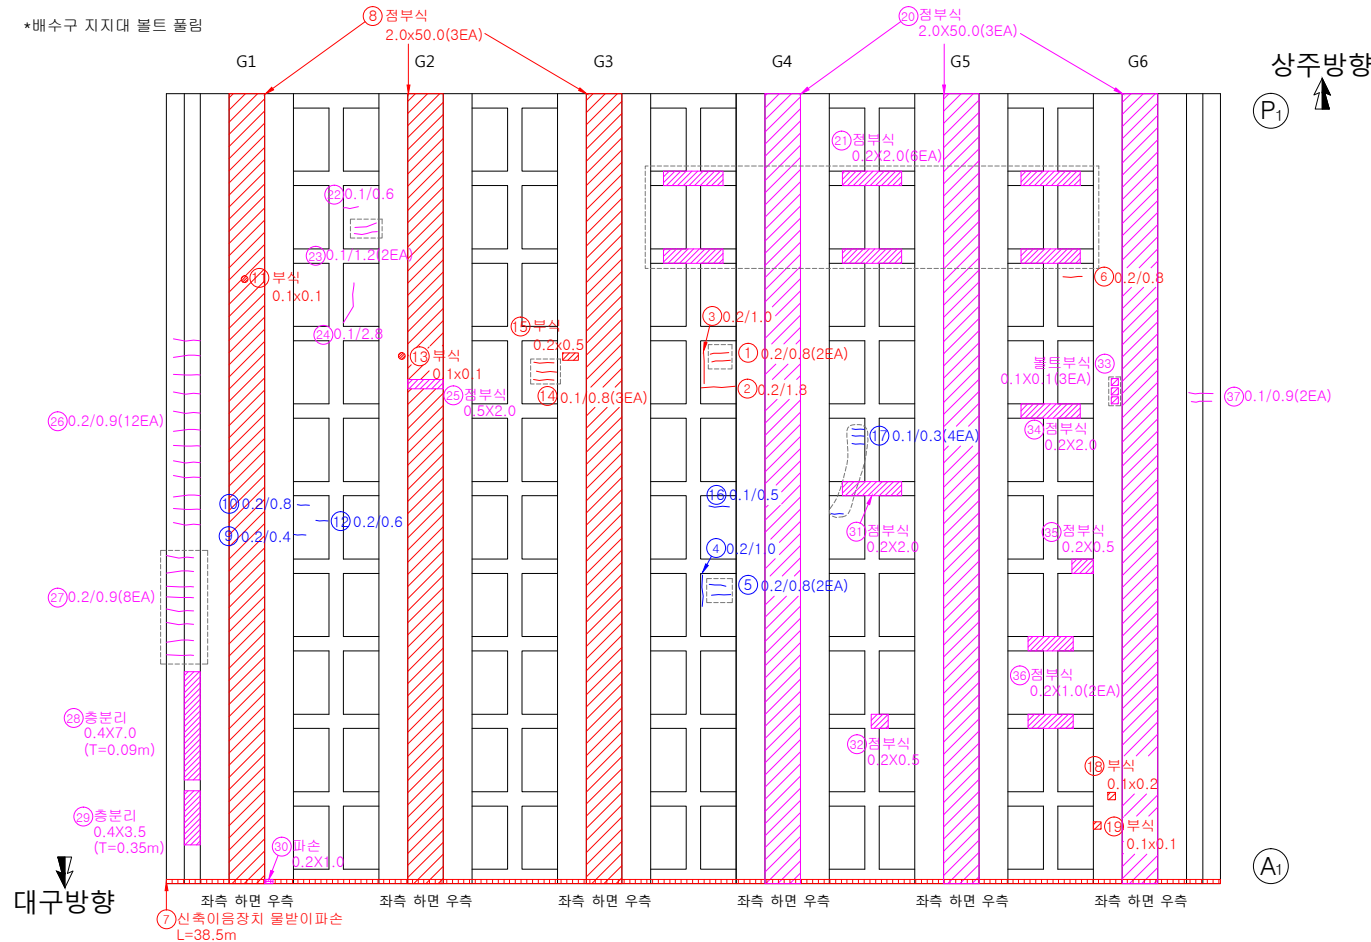


손 상 물 량 표


번호	경간	손 상 위 치	손 상 내 용	손상규모					단 위	비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	총합물량		
1	S1	바닥판	균열	0.2	0.8		2	1.60	m	
2	S1	바닥판	균열	0.2	1.8		1	1.80	m	
3	S1	바닥판	균열	0.2	1.0		1	1.00	m	
4	S1	바닥판	균열	0.2	1.0		1	1.00	m	보수
5	S1	바닥판	균열	0.2	0.8		2	1.60	m	보수
6	S1	바닥판	균열	0.2	0.8		1	0.80	m	
7	S1	신축이음	신축이음장치 물받이파손		38.5		1	38.50	m	
8	S1	거더외부(G1~G3)	점부식		2.0	50.0	3	300.00	m ²	
9	S1	바닥판	균열	0.2	0.4		1	0.40	m	보수
10	S1	바닥판	균열	0.2	0.8		1	0.80	m	보수
11	S1	거더외부(G1)	부식		0.1	0.1	1	0.01	m ²	
12	S1	바닥판	균열	0.2	0.6		1	0.60	m	보수
13	S1	거더외부(G2)	부식		0.1	0.1	1	0.01	m ²	
14	S1	바닥판	균열	0.1	0.8		3	2.40	m	
15	S1	거더외부(G3)	부식		0.2	0.5	1	0.10	m ²	
16	S1	바닥판	균열	0.1	0.5		1	0.50	m	보수
17	S1	바닥판	균열	0.1	0.3		4	1.20	m	보수
18	S1	거더외부(G6)	부식		0.1	0.2	1	0.02	m ²	
19	S1	거더외부(G6)	부식		0.1	0.1	1	0.01	m ²	
20	S1	거더외부(G4~G6)	점부식		2.0	50.0	3	300.00	m ²	신규
21	S1	가로보	점부식		0.2	2.0	6	2.40	m ²	신규
22	S1	바닥판	균열	0.1	0.6		1	0.60	m	신규
23	S1	바닥판	균열	0.1	1.2		2	2.40	m	신규
24	S1	바닥판	균열	0.1	2.8		1	2.80	m	신규
25	S1	거더외부(G2)	점부식		0.5	2.0	1	1.00	m ²	신규
26	S1	바닥판	균열	0.2	0.9		12	10.80	m	신규
27	S1	바닥판	균열	0.2	0.9		8	7.20	m	신규
28	S1	바닥판	충분리		0.4	7.0	1	2.80	m ²	신규
29	S1	바닥판	충분리		0.4	3.5	1	1.40	m ²	신규
30	S1	바닥판	파손		0.2	1.0	1	0.20	m ²	신규

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 하면 및 거더외부 S1	04-1

■ 하판2교 외관조사망도 바닥판 하면 및 거더외부 S1

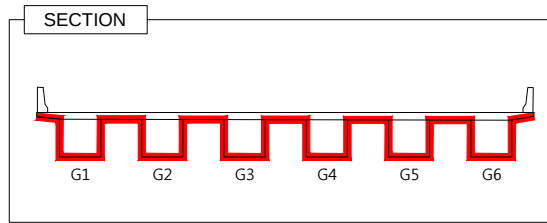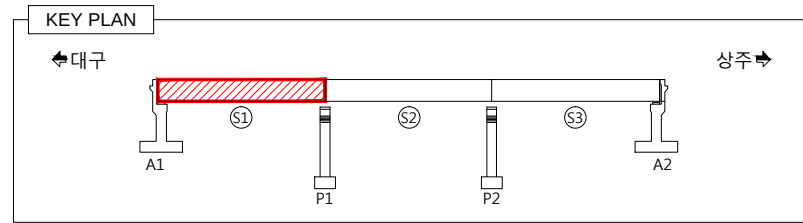

LEGEND

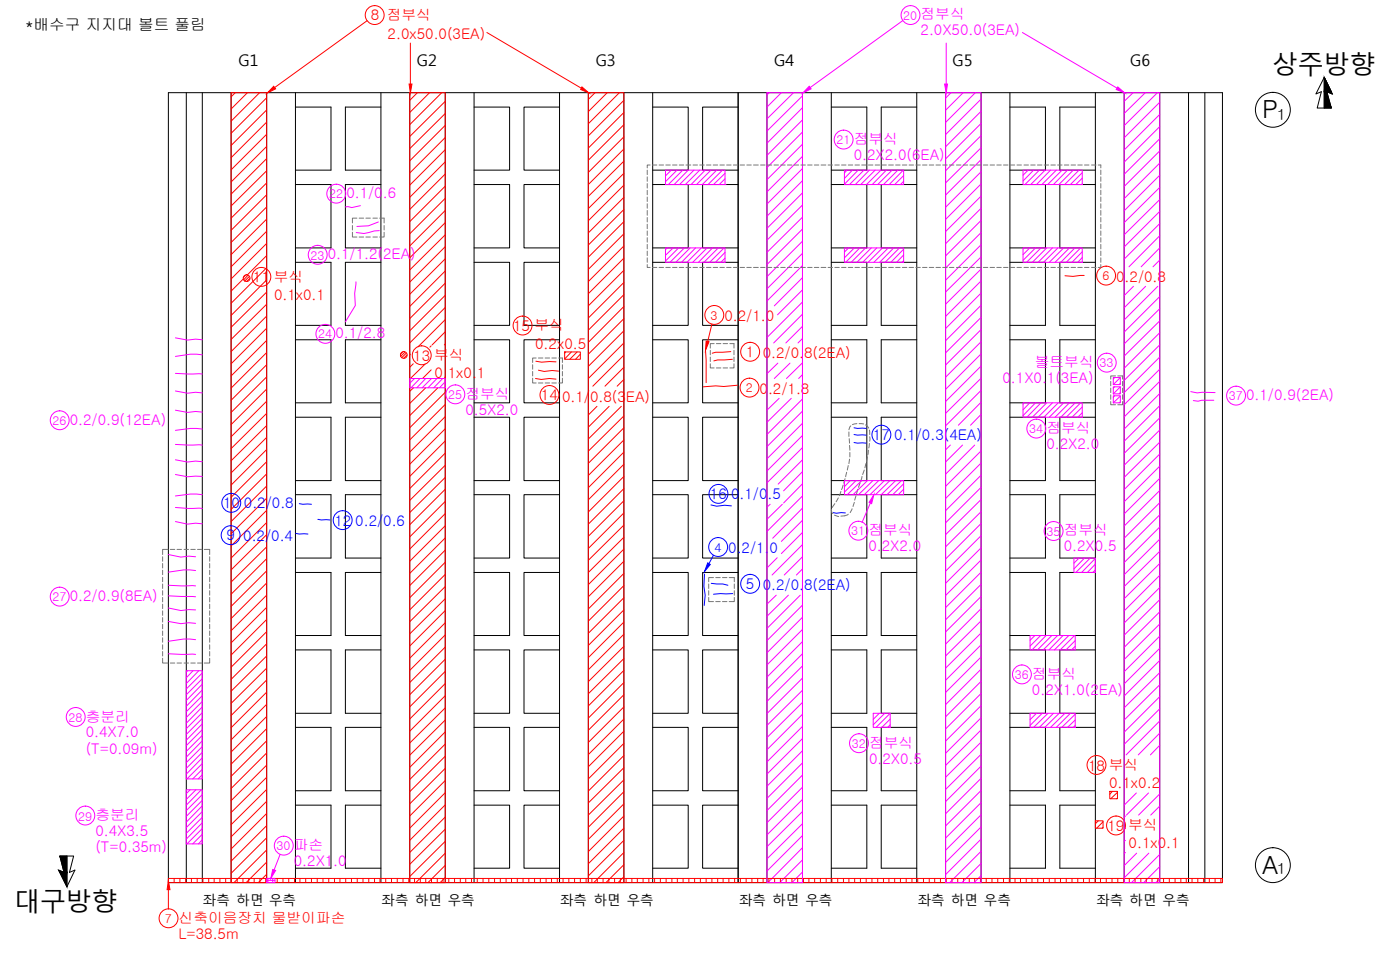


손상물량표


번호	경간	손상 위치	손상 내용	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	총합물량		
31	S1	가로보	점부식		0.2	2.0	1	0.40	m ²	신규
32	S1	가로보	점부식		0.2	0.5	1	0.10	m ²	신규
33	S1	거더외부(G6)	볼트부식		0.1	0.1	3	0.03	m ²	신규
34	S1	가로보	점부식		0.2	2.0	1	0.40	m ²	신규
35	S1	가로보	점부식		0.2	0.5	1	0.10	m ²	신규
36	S1	가로보	점부식		0.2	1.0	2	0.40	m ²	신규
37	S1	바닥판	균열	0.1	0.9		2	1.80	m	신규
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 하면 및 거더외부 S1	04-2

■ 하판2교 외관조사망도 바닥판 하면 및 거더외부 S2

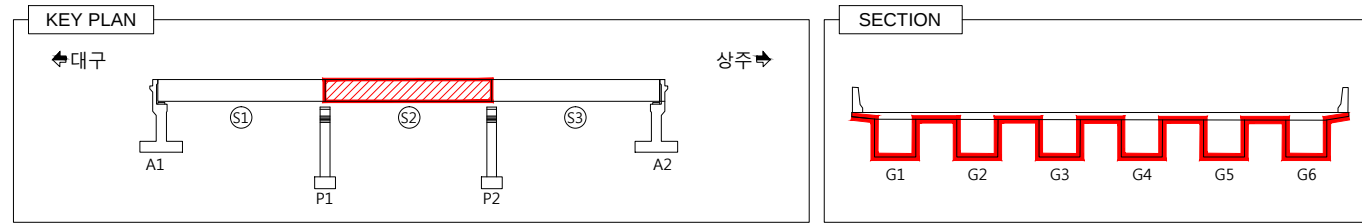

LEGEND			

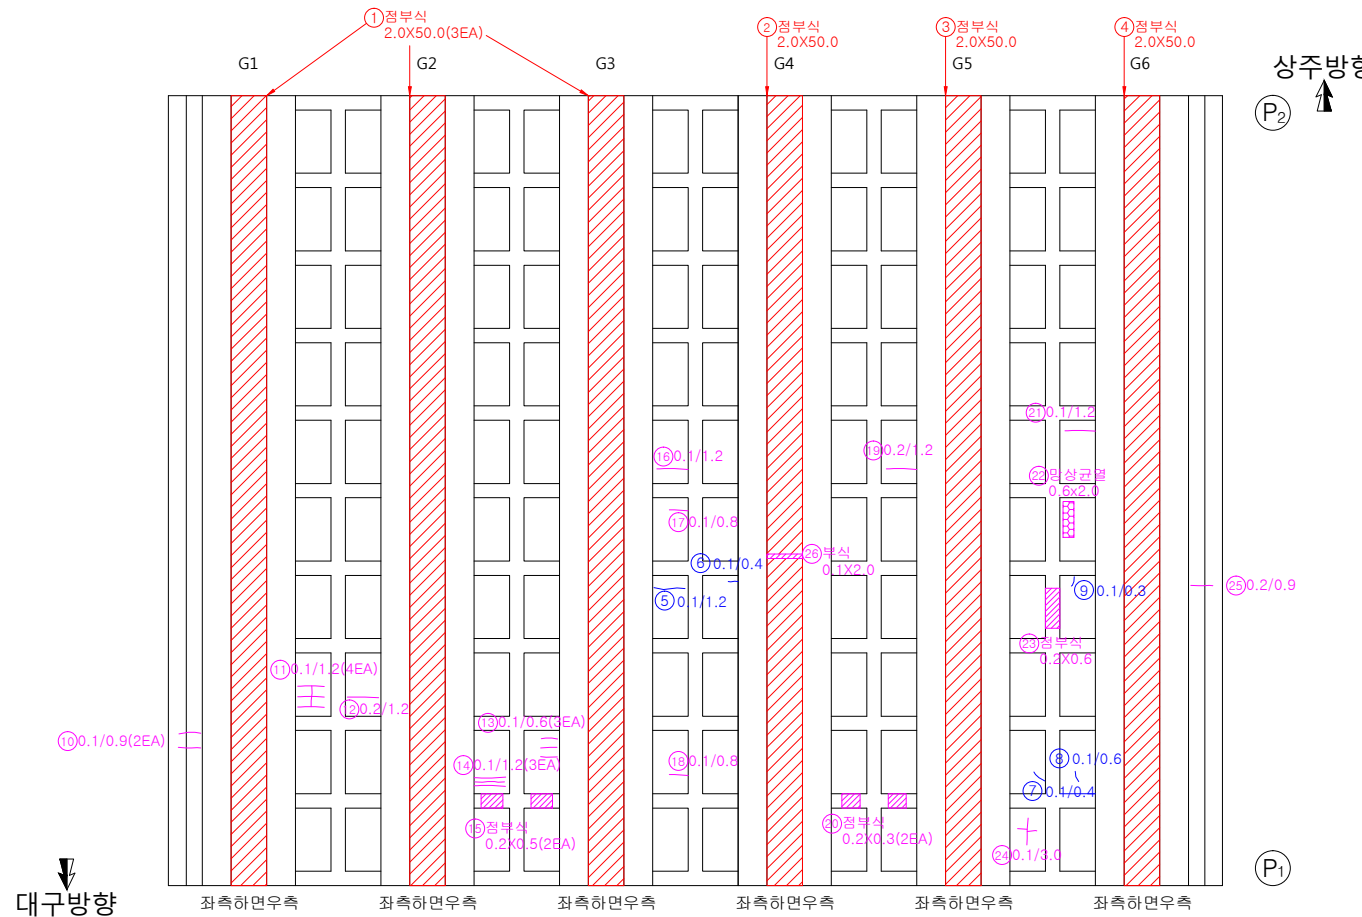


손 상 물 량 표

번호	경간	손 상 위 치	손 상 내 용	손상규모				단 위	비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)		
1	S2	거더외부(G1~G3)	점부식		2.0	50.0	3	300.00	m ²
2	S2	거더외부(G4)	점부식		2.0	50.0	1	100.00	m ²
3	S2	거더외부(G5)	점부식		2.0	50.0	1	100.00	m ²
4	S2	거더외부(G6)	점부식		2.0	50.0	1	100.00	m ²
5	S2	바닥판	균열	0.1	1.2		1	1.20	m 보수
6	S2	바닥판	균열	0.1	0.4		1	0.40	m 보수
7	S2	바닥판	균열	0.1	0.4		1	0.40	m 보수
8	S2	바닥판	균열	0.1	0.6		1	0.60	m 보수
9	S2	바닥판	균열	0.1	0.3		1	0.30	m 보수
10	S2	바닥판	균열	0.1	0.9		2	1.80	m 신규
11	S2	바닥판	균열	0.1	1.2		4	4.80	m 신규
12	S2	바닥판	균열	0.2	1.2		1	1.20	m 신규
13	S2	바닥판	균열	0.1	0.6		3	1.80	m 신규
14	S2	바닥판	균열	0.1	1.2		3	3.60	m 신규
15	S2	가로보	점부식		0.2	0.5	2	0.20	m ² 신규
16	S2	바닥판	균열	0.1	1.2		1	1.20	m 신규
17	S2	바닥판	균열	0.1	0.8		1	0.80	m 신규
18	S2	바닥판	균열	0.1	0.8		1	0.80	m 신규
19	S2	바닥판	균열	0.2	1.2		1	1.20	m 신규
20	S2	가로보	점부식		0.2	0.3	2	0.12	m ² 신규
21	S2	바닥판	균열	0.1	1.2		1	1.20	m 신규
22	S2	바닥판	망상균열		0.6	2.0	1	1.20	m ² 신규
23	S2	세로보	점부식		0.2	0.6	1	0.12	m ² 신규
24	S2	바닥판	균열	0.1	3.0		1	3.00	m 신규
25	S2	바닥판	균열	0.2	0.9		1	0.90	m 신규
26	S2	거더외부(G4)	부식		0.1	2.0	1	0.20	m ² 신규
27									
28									
29									
30									

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 하면 및 거더외부 S2	05



■ 하판2교 외관조사망도 바닥판 하면 및 거더외부 S3

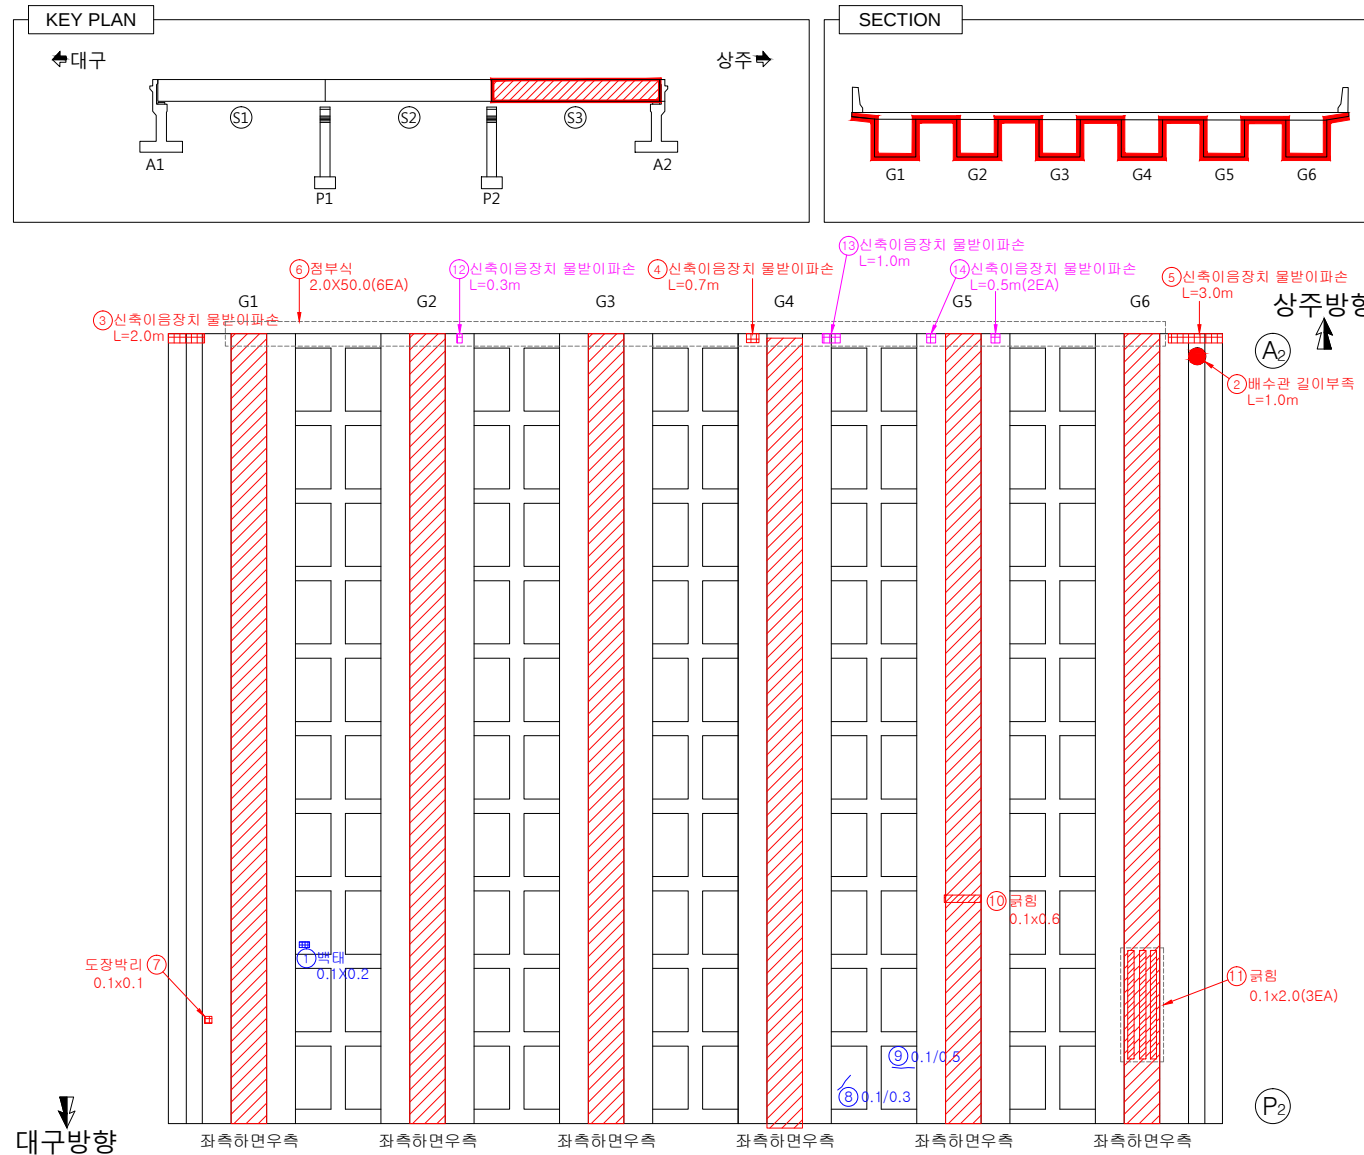

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	바닥판 하면 및 거더외부 S3	06

거더 내부

하판2교 외관조사망도 거더내부 S1

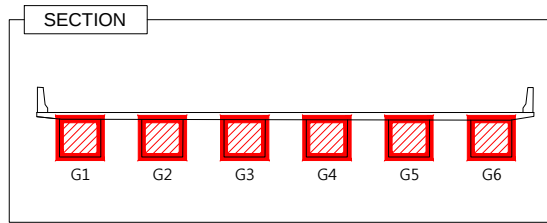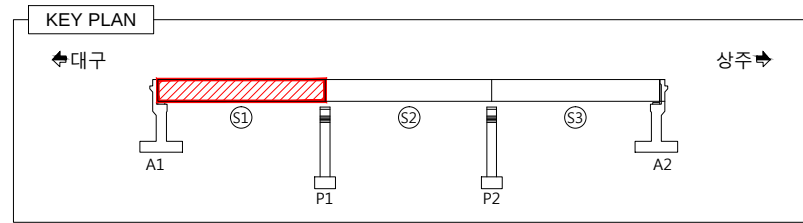


LEGEND

콘 열	망상균열	박리, 파손	누수, 체수
백 태	열화, 마모	토사퇴적	재료분리
오 염	부 식	철근노출	배수구막힘
보수흔적	침 식	좌굴, 변형	배수관길이부족



손 상 물 량 표

번호	경간	손 상 위 치	손 상 내 용	손상규모					단 위	비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	총합물량		
1	S1	거더내부(G1)	도장박리		0.1	0.1	2	0.02	m ²	신규
2	S1	거더내부(G1)	도장박리		0.1	0.1	1	0.01	m ²	신규
3	S1	거더내부(G2~G3)	토사퇴적		2.0	2.0	2	8.00	m ²	신규
4	S1	거더내부(G2~G3)	토사퇴적		2.0	0.4	2	1.60	m ²	신규
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

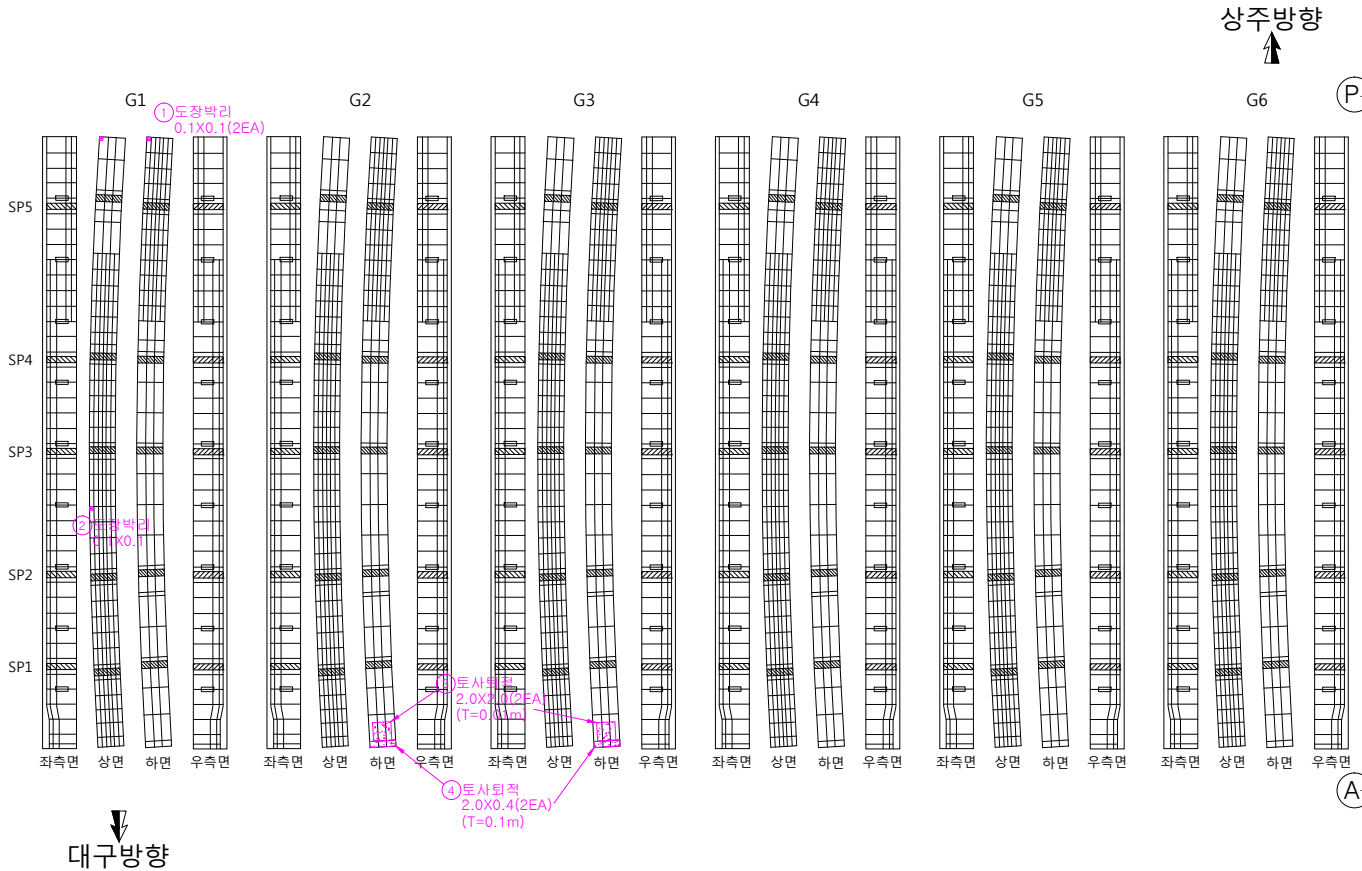

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더내부 S1	07

하판2교 외관조사망도 거더내부 S2

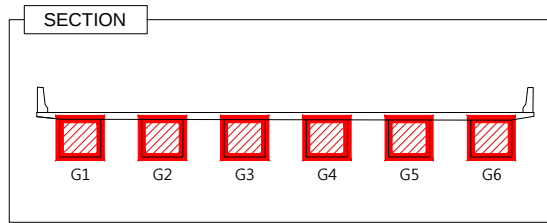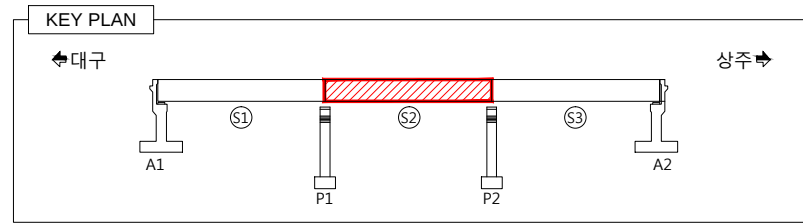


LEGEND

콘 열	망상균열	박리, 파손	누수, 체수
백 태	열화, 마모	토사퇴적	재료분리
오 염	부 식	철근노출	배수구막힘
보수흔적	침 식	좌굴, 변형	배수관길이부족



손 상 물 량 표

번호	경간	손 상 위 치	손 상 내 용	손상규모					단 위	비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	총합물량		
1	S2	거더내부(G3)	부식		0.6	0.5	1	0.30	m ²	신규
2	S2	거더내부(G3)	부식		0.2	0.2	1	0.04	m ²	신규
3	S2	거더내부(G1)	도장박리		0.1	0.1	1	0.01	m ²	신규
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

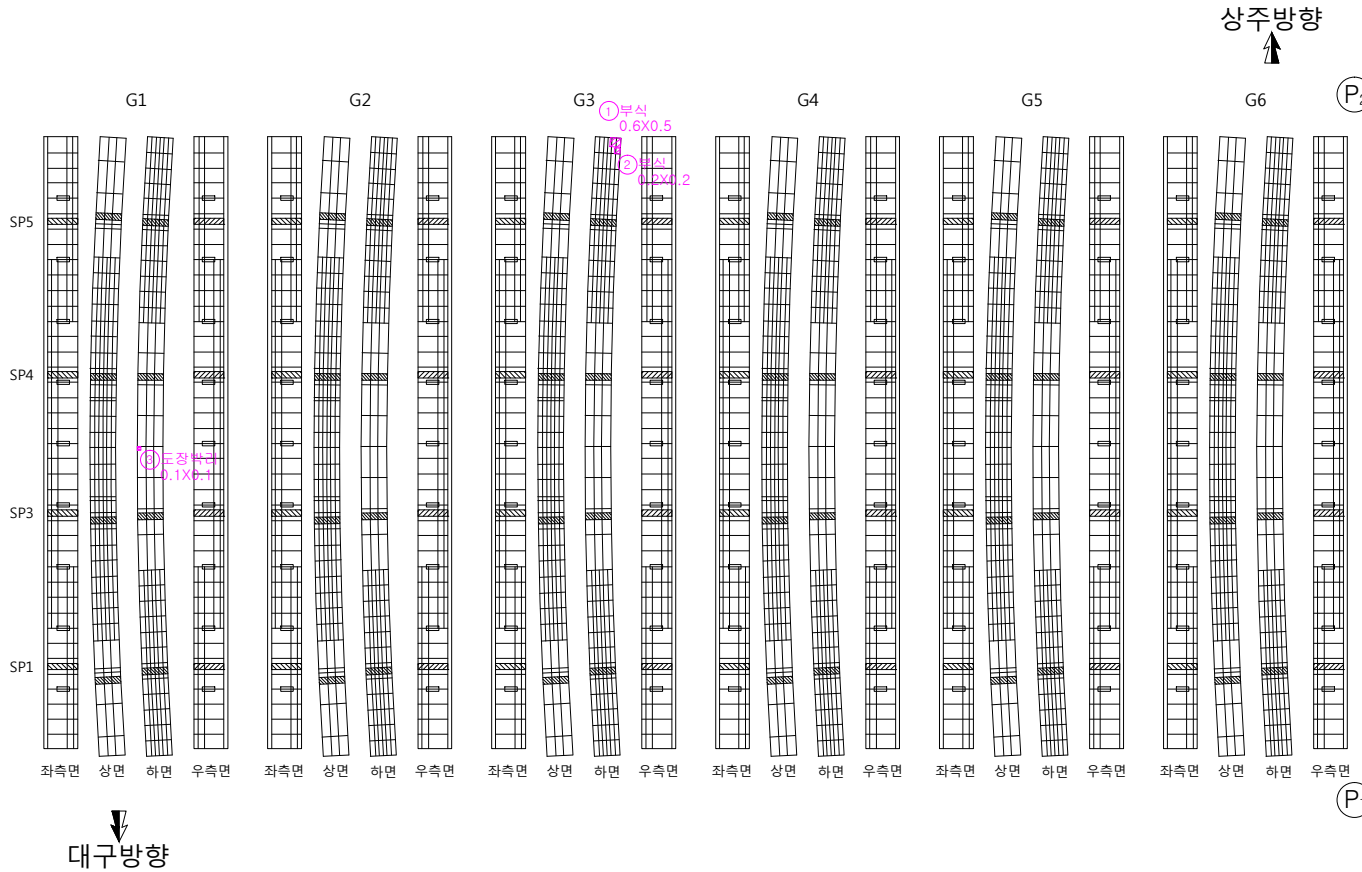

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	거더내부 S2	08


하판2교 외관조사망도 거더내부 S3

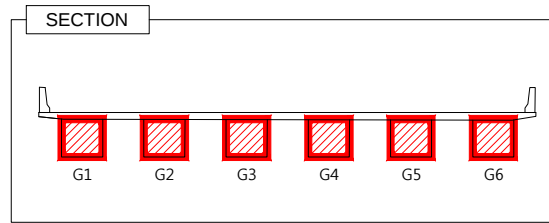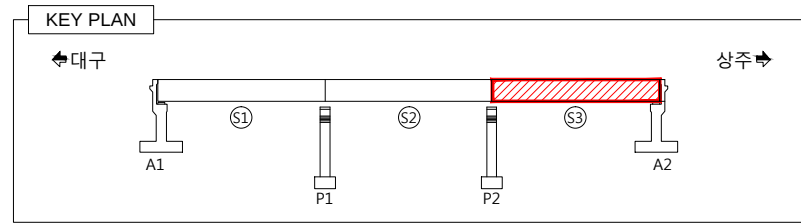

LEGEND

	콘 열		망상근열		박리, 파손		누수, 체수
	백 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족



손상물량표

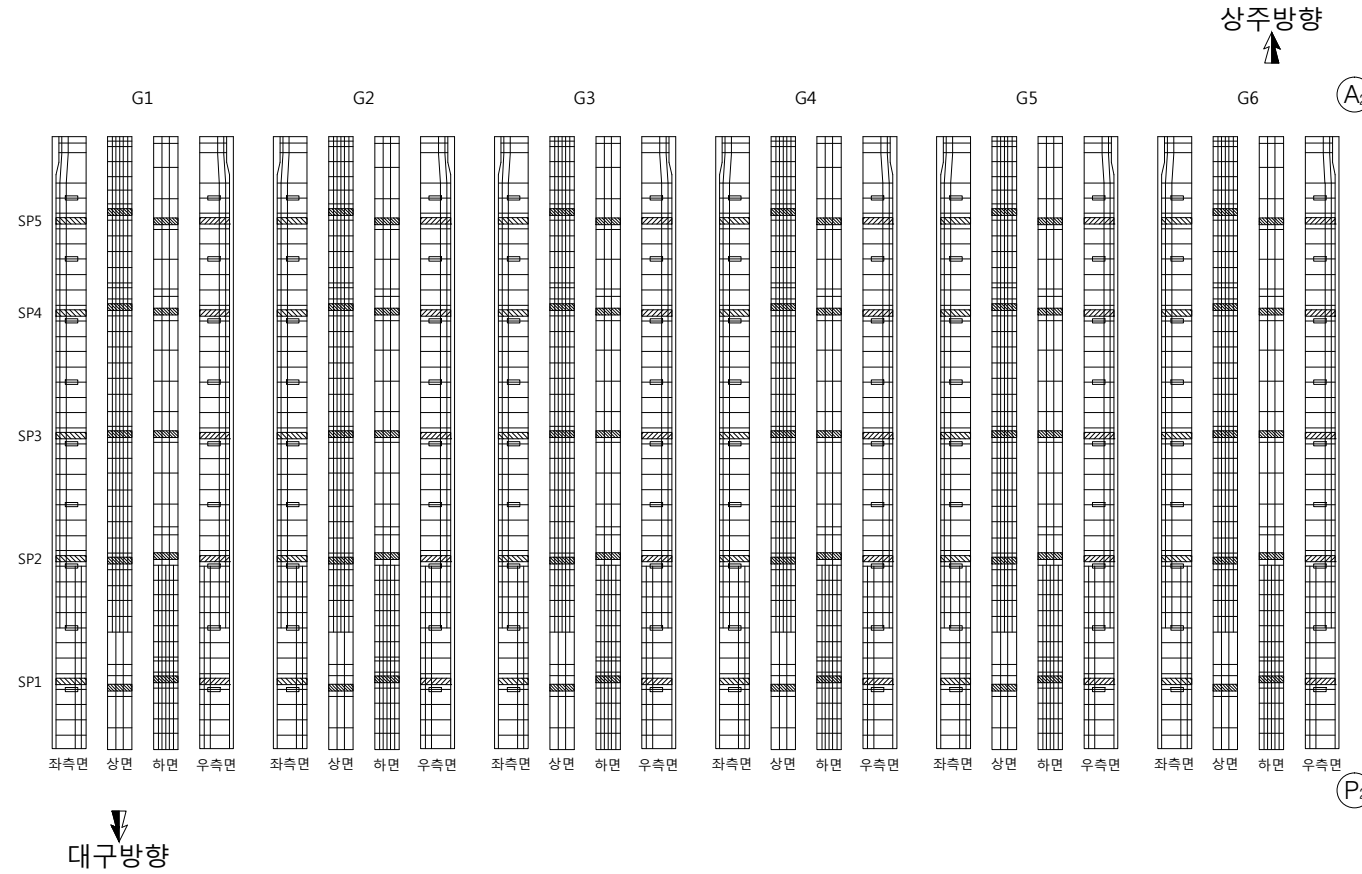

번호	경간	손상 위치	손상 내용	손상규모					단 위	비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	총합물량		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

교대, 교각

하판2교 외관조사망도 교대 A1, A2

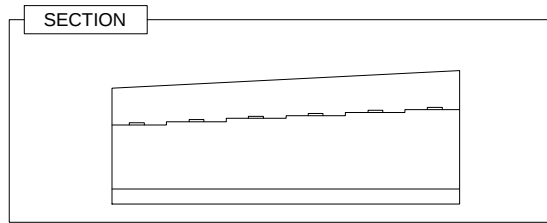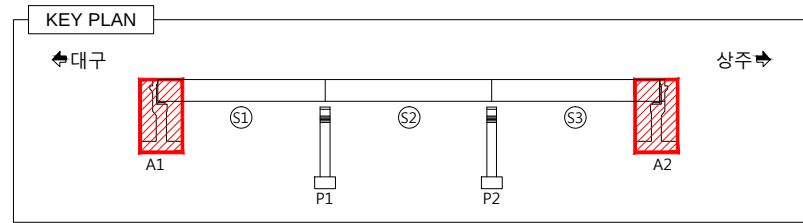


LEGEND

	콘 열		망상균열		박리, 파손		누수, 체수
	백 태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오 염		부 식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침 식		좌굴, 변형		배수관길이부족



손 상 물 량 표

번호	경간	손 상 위 치	손 상 내 용	손상규모					단 위	비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	총합물량		
1	A1	교량발침	폐자재 적치		0.5	38.5	1	19.25	m ²	신축이음장치 교체 폐기물
2	A1	압성토	콘크리트 마감부 균열		0.8		2	1.60	m	
3	A1	압성토	콘크리트 마감부 균열		0.8		1	0.80	m	
4	A1	교대	표면오염		0.4	2.0	1	0.80	m ²	
5	A1	교대	표면오염		1.0	1.0	2	2.00	m ²	
6	A1	교대	표면오염		1.0	1.0	2	2.00	m ²	
7	A1	교대	전단키 부식		0.3	0.7	12	2.52	m ²	
8	A2	교량발침	폐자재 적치		0.7	1.0	1	0.70	m ²	신축이음장치 교체 폐기물
9	A2	압성토	콘크리트 마감부 균열		0.8		1	0.80	m	
10	A2	압성토	콘크리트 마감부 균열		0.8		1	0.80	m	
11	A2	교대	전단키 부식		0.3	0.7	12	2.52	m ²	
12	A2	교대	표면오염		0.4	2.0	1	0.80	m ²	
13	A2	교대	표면오염		0.6	0.8	1	0.48	m ²	
14	A1	교량발침	파손		0.1	0.8	1	0.08	m ²	신규
15	A1	교량발침	체수		1.0	2.5	1	2.50	m ²	신규
16	A1	교대	식생		2.0	3.0	1	6.00	m ²	신규
17	A1	교대	균열	0.1	1.0		1	1.00	m	신규
18	A2	교량발침	체수		1.0	2.0	1	2.00	m ²	신규
19	A2	교량발침	콘크리트 마감부 균열		0.8		1	0.80	m	신규
20	A2	교량발침	백태		0.2	1.0	1	0.20	m ²	신규
21	A2	교대	철근노출		0.1	0.1	1	0.01	m ²	신규
22	A2	교대	재료분리		0.2	0.3	1	0.06	m ²	신규
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

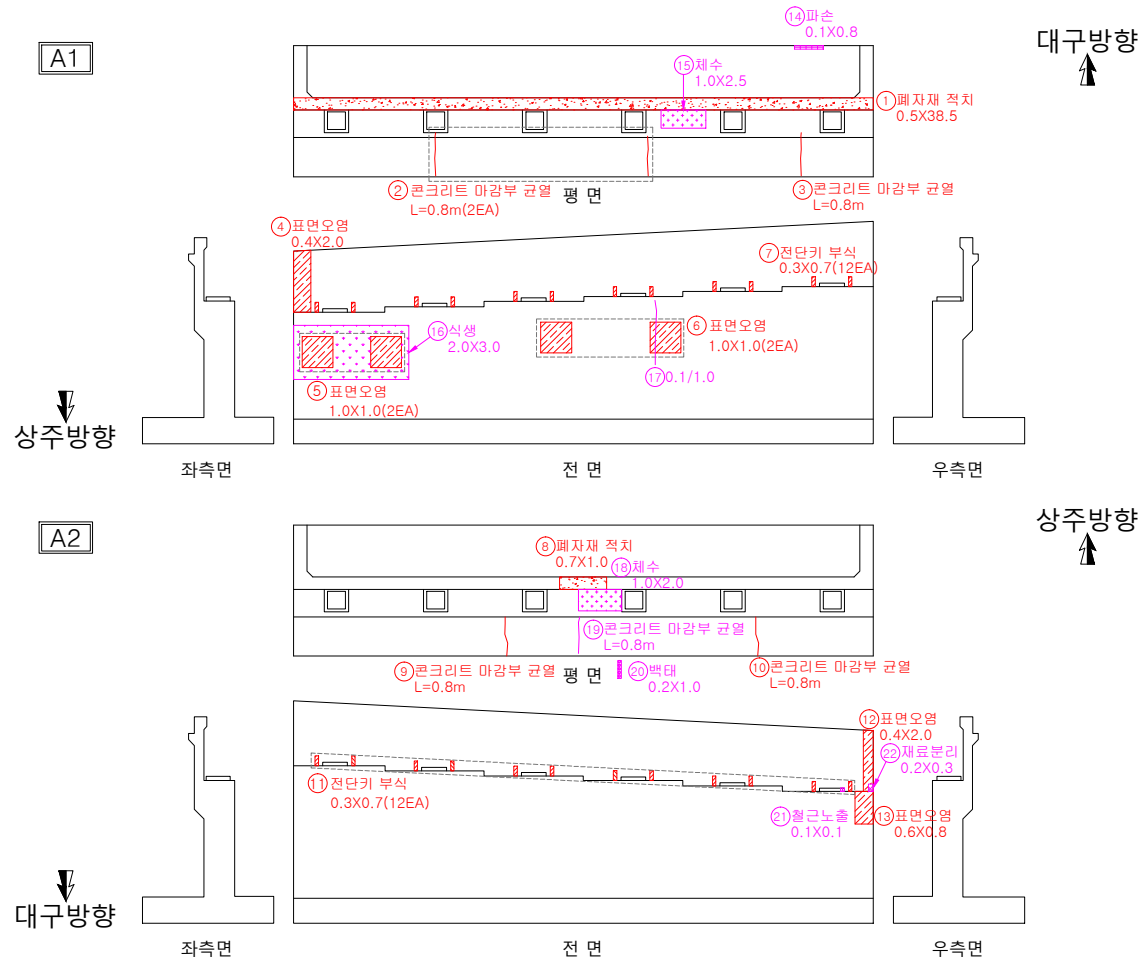


용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교대 A1, A2	10

하판2교 외관조사망도 교각 P1

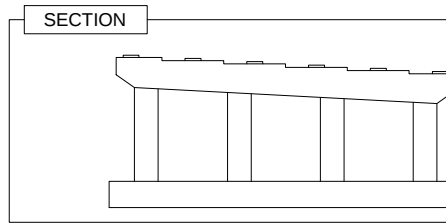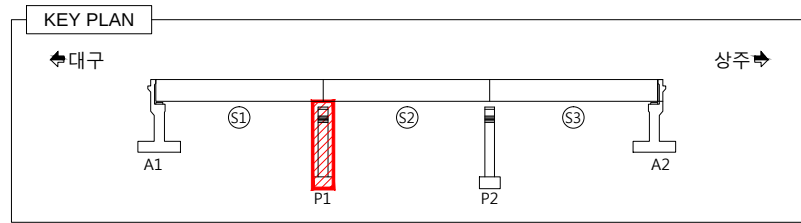

LEGEND

	균열		망상균열		박리, 파손		누수, 채수
	백태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오염		부식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침식		좌굴, 변형		배수관길이부족


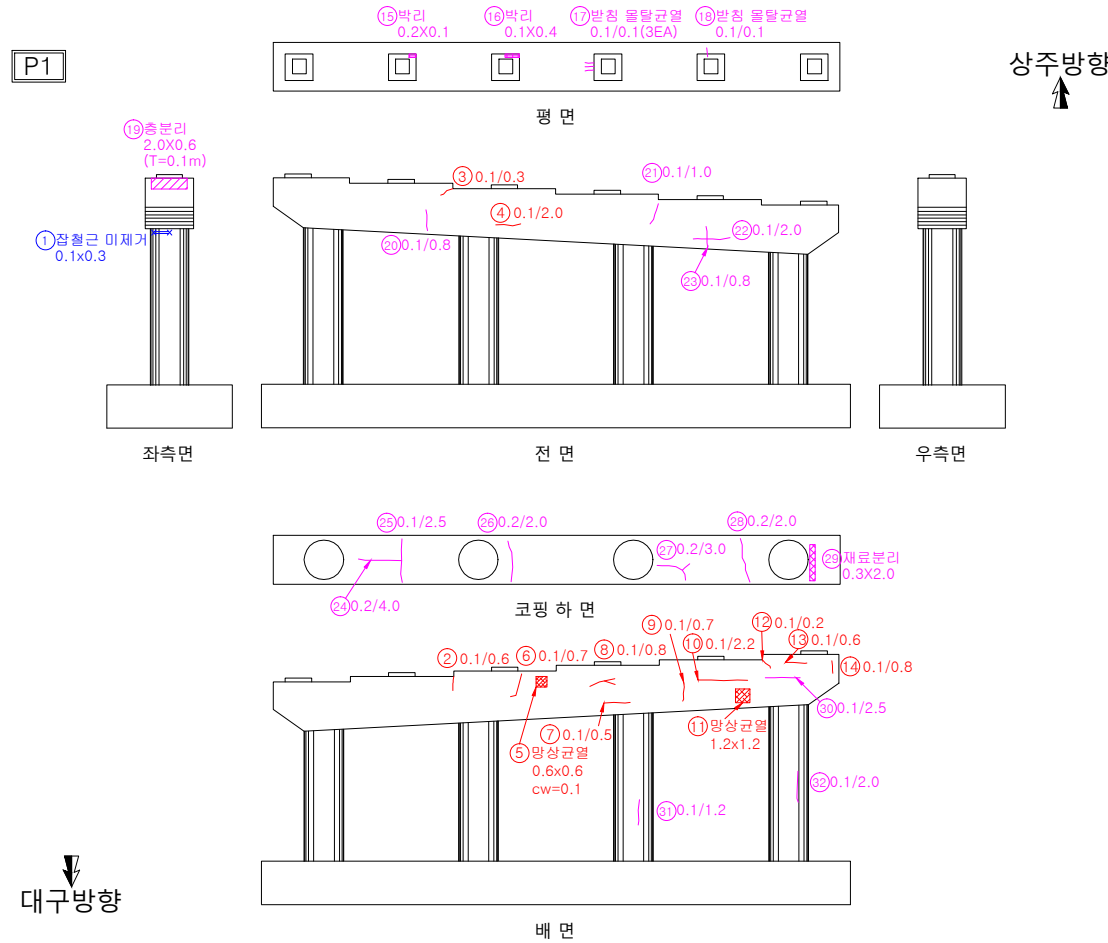


손상물량표

번호	경간	손상위치	손상내용	손상규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	총합물량		
1	P1	교각	잡철근 미제거		0.1	0.3	1	0.03	m	보수
2	P1	교각	균열	0.1	0.6		1	0.60	m	
3	P1	교각	균열	0.1	0.3		1	0.30	m	
4	P1	교각	균열	0.1	2.0		1	2.00	m	
5	P1	교각	망상균열		0.6	0.6	1	0.36	m	
6	P1	교각	균열	0.1	0.7		1	0.70	m	
7	P1	교각	균열	0.1	0.5		1	0.50	m	
8	P1	교각	균열	0.1	0.8		1	0.80	m	
9	P1	교각	균열	0.1	0.7		1	0.70	m	
10	P1	교각	균열	0.1	2.2		1	2.20	m	
11	P1	교각	망상균열		1.2	1.2	1	1.44	m	
12	P1	교각	균열	0.1	0.2		1	0.20	m	
13	P1	교각	균열	0.1	0.6		1	0.60	m	
14	P1	교각	균열	0.1	0.8		1	0.80	m	
15	P1	교량받침	박리		0.2	0.1	1	0.02	m	신규
16	P1	교량받침	박리		0.1	0.4	1	0.04	m	신규
17	P1	교량받침	받침 물탈균열	0.1	0.1		3	0.30	m	신규
18	P1	교량받침	받침 물탈균열	0.1	0.1		1	0.10	m	신규
19	P1	교각	층분리		2.0	0.6	1	1.20	m	신규
20	P1	교각	균열	0.1	0.8		1	0.80	m	신규
21	P1	교각	균열	0.1	1.0		1	1.00	m	신규
22	P1	교각	균열	0.1	2.0		1	2.00	m	신규
23	P1	교각	균열	0.1	0.8		1	0.80	m	신규
24	P1	교량받침	균열	0.2	4.0		1	4.00	m	신규
25	P1	교량받침	균열	0.1	2.5		1	2.50	m	신규
26	P1	교량받침	균열	0.2	2.0		1	2.00	m	신규
27	P1	교량받침	균열	0.2	3.0		1	3.00	m	신규
28	P1	교량받침	균열	0.2	2.0		1	2.00	m	신규
29	P1	교량받침	재료분리		0.3	2.0	1	0.60	m	신규
30	P1	교각	균열	0.1	2.5		1	2.50	m	신규

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교각 P1	11-1

하판2교 외관조사망도 교각 P1

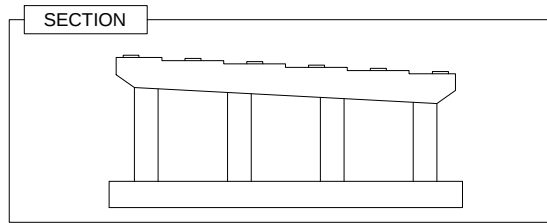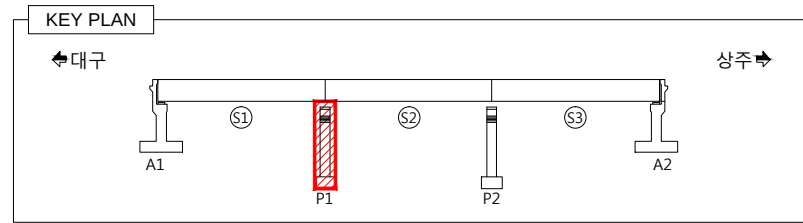


LEGEND

	균열		망상균열		박리, 파손		누수, 체수
	백태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오염		부식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침식		좌굴, 변형		배수관길이부족



손상물량표

번호	경간	손상 위치	손상 내용	손상 규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	총합물량		
31	P1	교각	균열	0.1	1.2		1	1.20	m	신규
32	P1	교각	균열	0.1	2.0		1	2.00	m	신규
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										

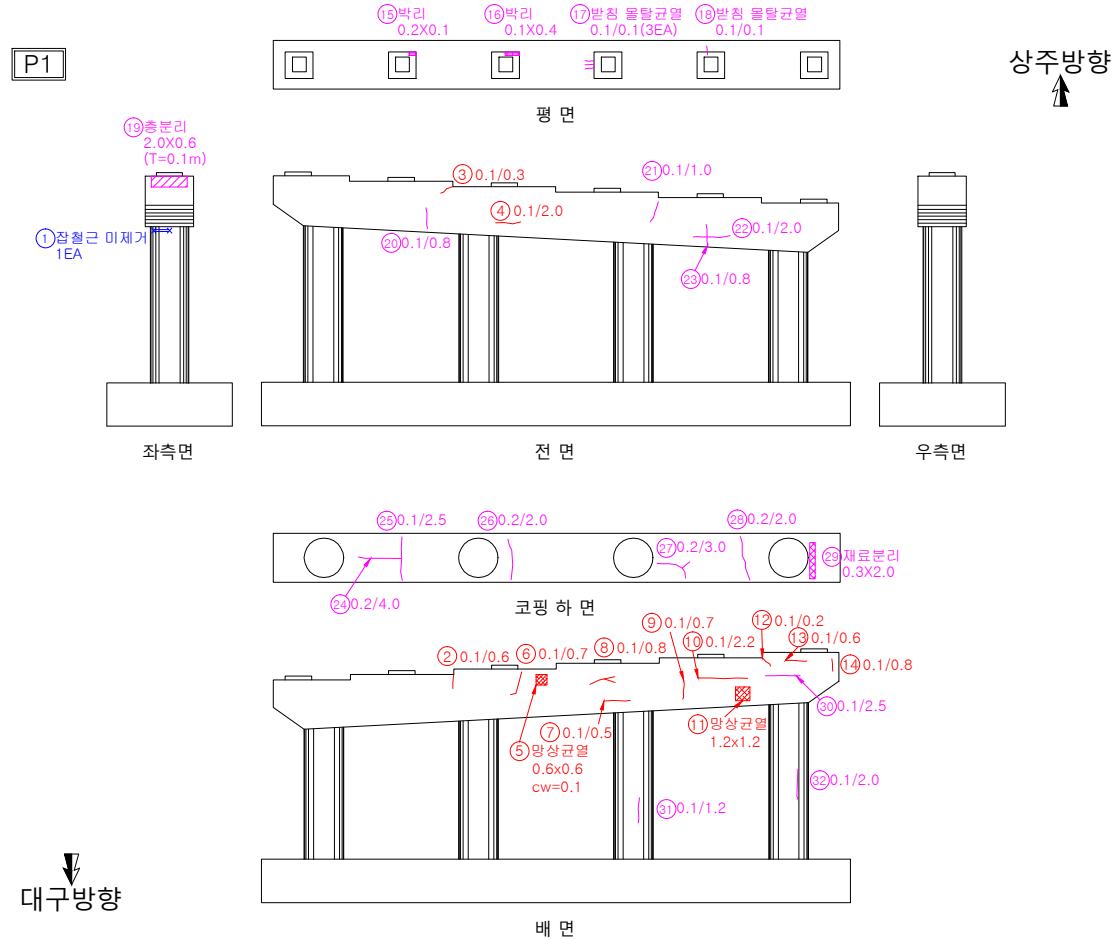


용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교각 P1	11-2

하판2교 외관조사망도 교각 P2

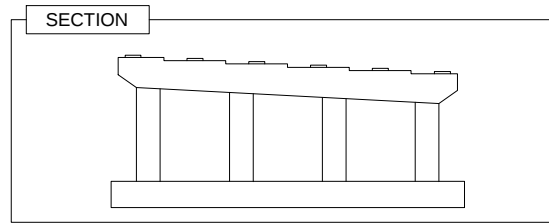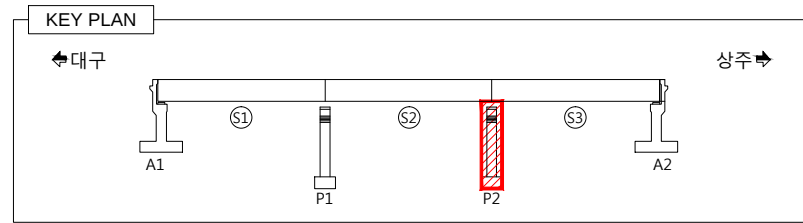

LEGEND

	균열		망상균열		박리, 파손		누수, 체수
	백태		열화, 마모		토사퇴적		재료분리
	오염		부식		철근노출		배수구막힘
	보수흔적		침식		좌굴, 변형		배수관길이부족

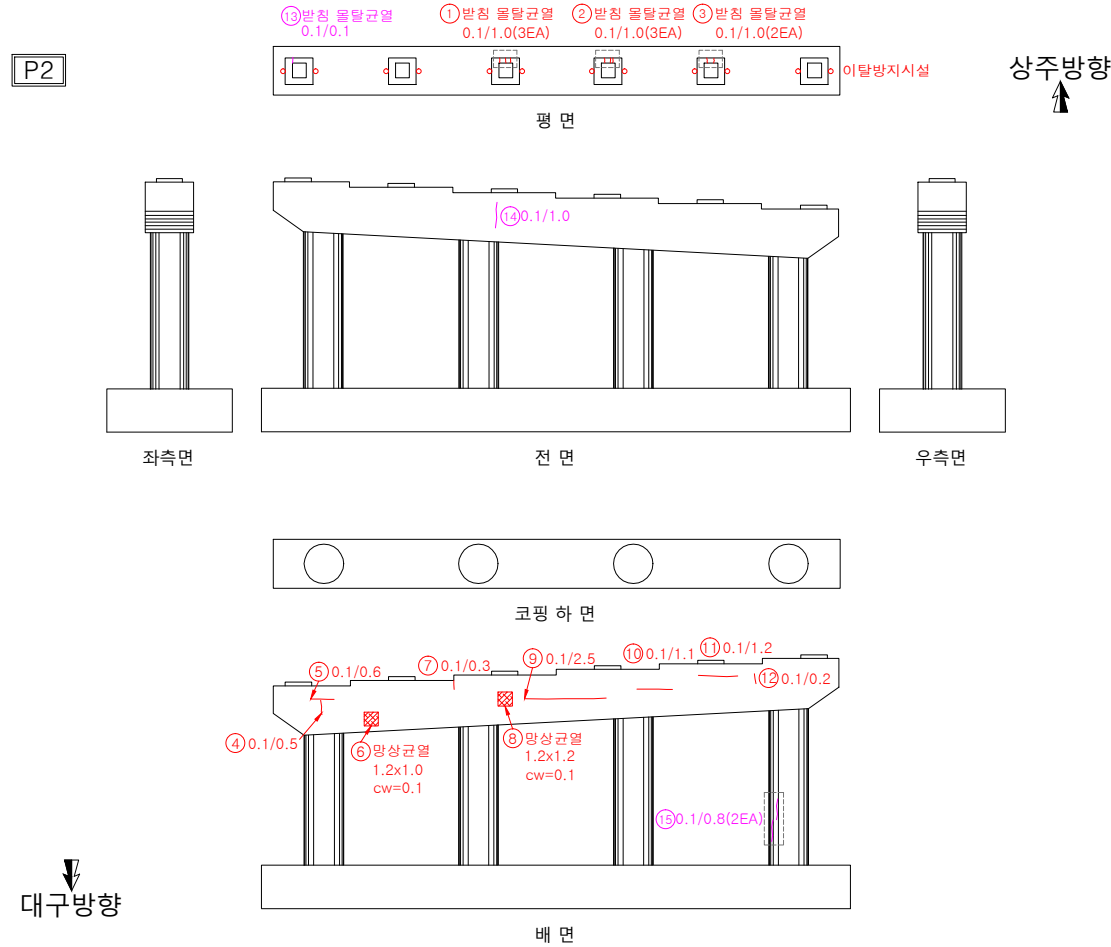

번호	경간	손상 위치	손상 내용	손상 규모					단위	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (ea)	총합물량		
1	P2	교량받침	반침 물탈균열	0.1	0.1		3	0.30	m	
2	P2	교량받침	반침 물탈균열	0.1	0.1		3	0.30	m	
3	P2	교량받침	반침 물탈균열	0.1	0.1		2	0.20	m	
4	P2	교각	균열	0.1	0.5		1	0.50	m	
5	P2	교각	균열	0.1	0.6		1	0.60	m	
6	P2	교각	망상균열		1.2	1.0	1	1.20	m ²	
7	P2	교각	균열	0.1	0.3		1	0.30	m	
8	P2	교각	망상균열		1.2	1.2	1	1.44	m ²	
9	P2	교각	균열	0.1	2.5		1	2.50	m	
10	P2	교각	균열	0.1	1.1		1	1.10	m	
11	P2	교각	균열	0.1	1.2		1	1.20	m	
12	P2	교각	균열	0.1	0.2		1	0.20	m	
13	P2	교량받침	반침 물탈균열	0.1	0.1		1	0.10	m	신규
14	P2	교각	균열	0.1	1.0		1	1.00	m	신규
15	P2	교각	균열	0.1	0.8		2	1.60	m	신규
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

용역명	발주처	용역사	SCALE	DATE	도면명	도면번호
국도26호선 회전교 등 16개교 정밀안전점검용역	대구국토관리사무소	(재)한국재난연구원 (주)다음기술단	None	2020.12	교각 P2	12