

서울문산 고속도로 시설물 정기안전점검용역

외관조사망도 (내포IC R-A교)

서울문산고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

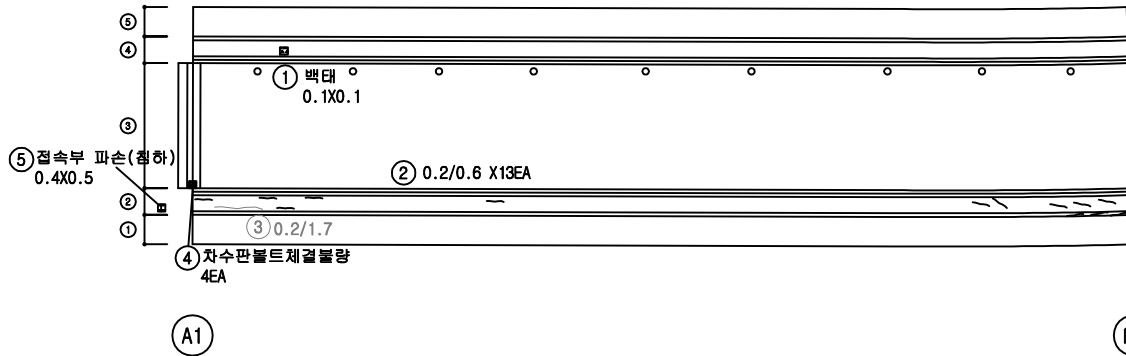
ID : 내포IC R-A교 바닥판상면 S1

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1	기존	방호벽	백태		0.1	0.1	0.01	m²	1	0.01	
2	기존	방호벽	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.6		0.60	m	13	7.80	
3	기존	방호벽	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.7		1.70	m	1	1.70	21'상 보수
4	21상	신축이음	차수판볼트채결불량				1.00	EA	4	4.00	신규
5	21상	방호벽	결속부파손		0.4	0.5	0.20	m²	1	0.20	신규
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 문산 방향

서울 방향 →




KEY
PLAN

← 문산 방향

서울 방향 →



SECTION



범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울문산 고속도로(주)
용 역 명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
도 면 명	내포IC R-A교 바닥판상면 S1
도 면 번호	01

손 상 물 량 표

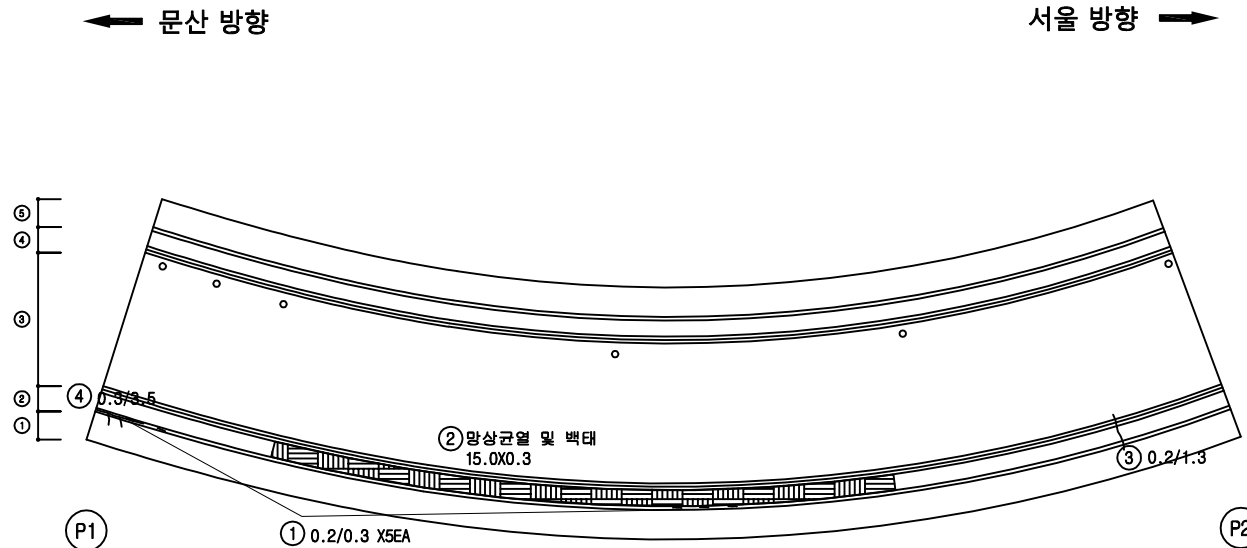
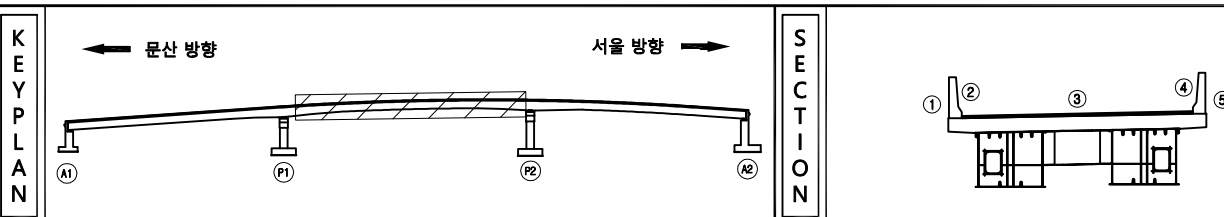
[illegible]

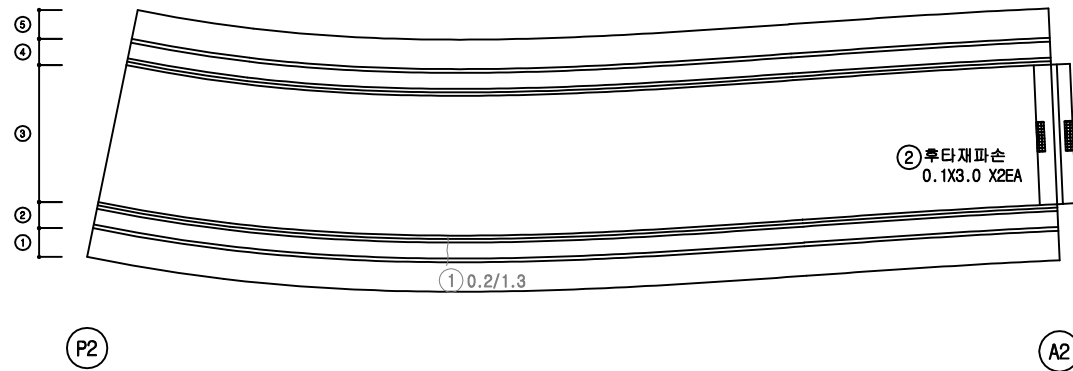
표				발 주 처 서울문산 고속도로(주)
				용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
표				도 면 명 내포IC R-A고 바막판상면 S2
				도 면 번호 02
				

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.3		1.30	m	1	1.30	21'상 보수
2	21상	신속이행	후타재파손		0.1	3.0	0.30	m ²	2	0.60	신규
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 문산 방향

서울 방향 →

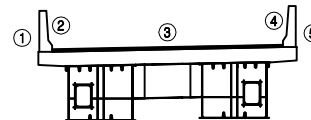
KEY
PLAN

← 문산 방향

서울 방향 →



SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편차, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

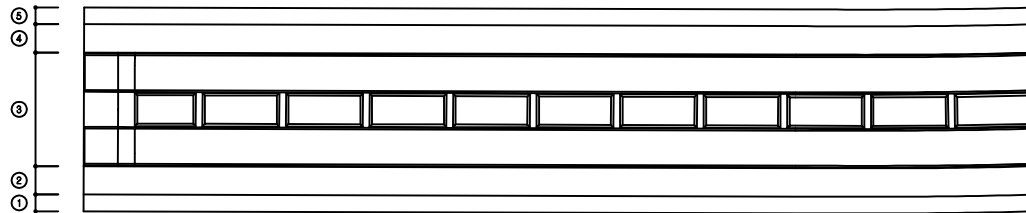
발주처
서울문산고속도로(주)용역명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도면명
내포IC R-A교 바닥판상면 S3도면번호
03

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 문산 방향

서울 방향 →



A1

P1

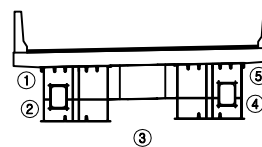
KEY
PLAN

← 문산 방향

서울 방향 →



SECTION

범
례

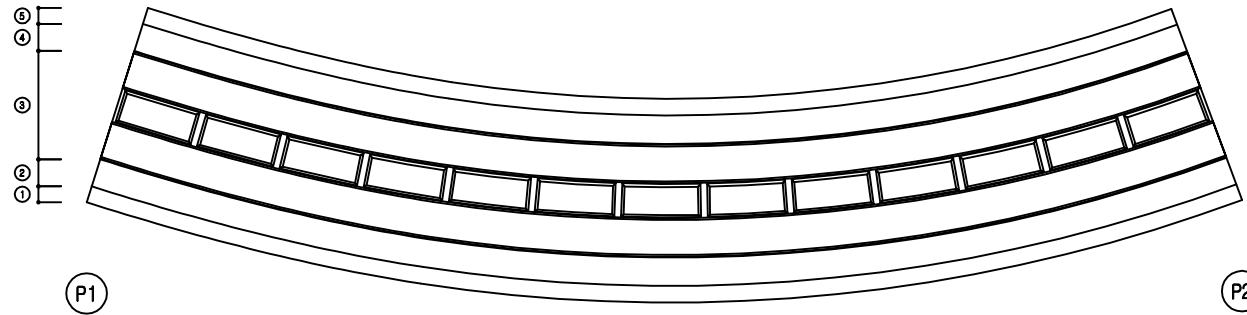
균열	망상균열	재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
편저, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
누수, 습윤부	백태	퇴적물	도 면 명 내포IC R-A교 바닥판하면 S1
철근노출	침하	열화	도 면 번호 04
부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 문산 방향

서울 방향 →

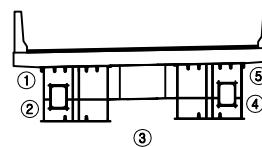
KEY
PLAN

← 문산 방향

서울 방향 →



SECTION

범
례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

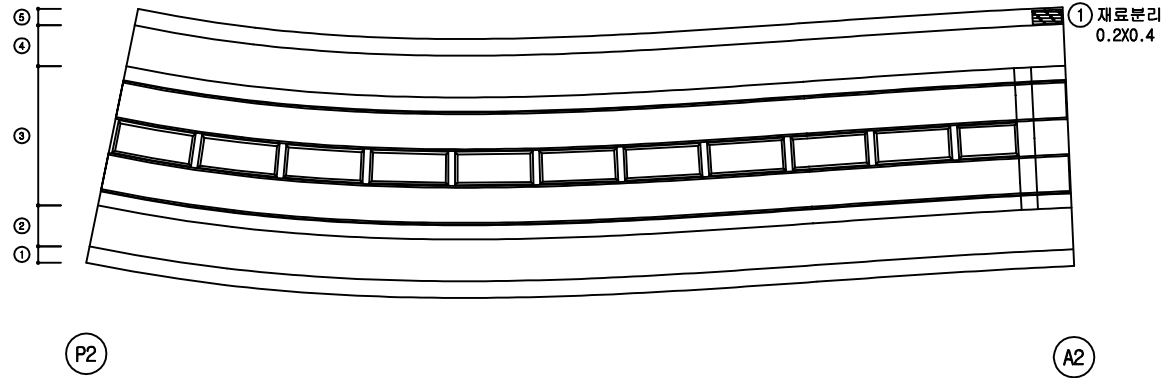
발 주 처
서울문산 고속도로(주)용 역 명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도 면 명
내포IC R-A교 바닥판하면 S2도 면 번호
05

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	기존	바닥판	재료분리		0.2	0.4	0.08	m ²	1	0.08	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 문산 방향

서울 방향 →

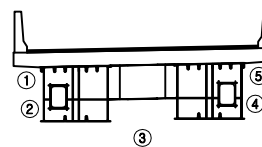
KEY
PLAN

← 문산 방향

서울 방향 →



SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

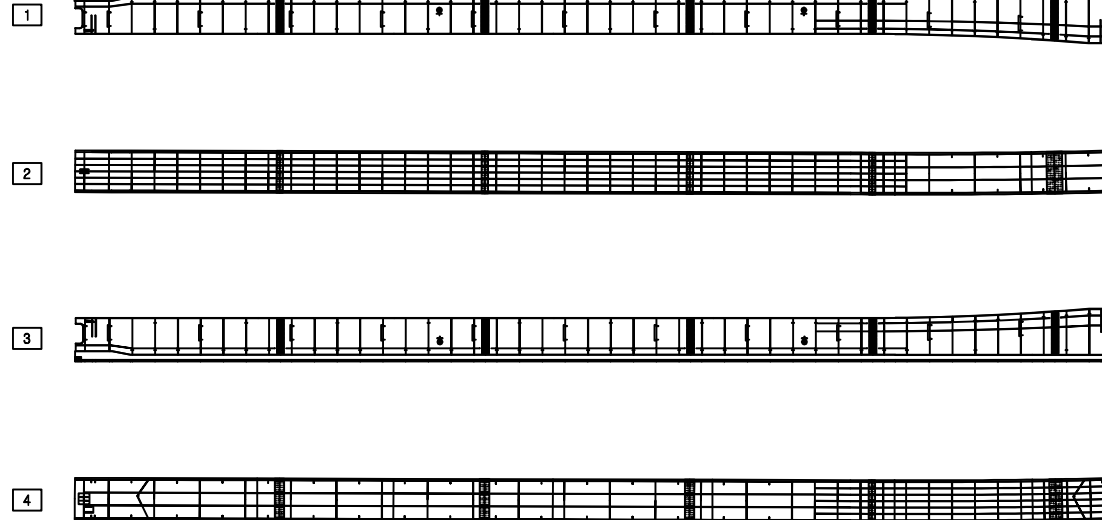
발주처
서울문산고속도로(주)용역명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도면명
내포IC R-A교 바닥판하면 S3도면번호
06

손상물량표

← 문산 방향

서울 방향 →

G1



번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

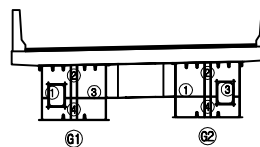
KEY
PLAN

← 문산 방향



서울 방향 →

SECTION

범
례

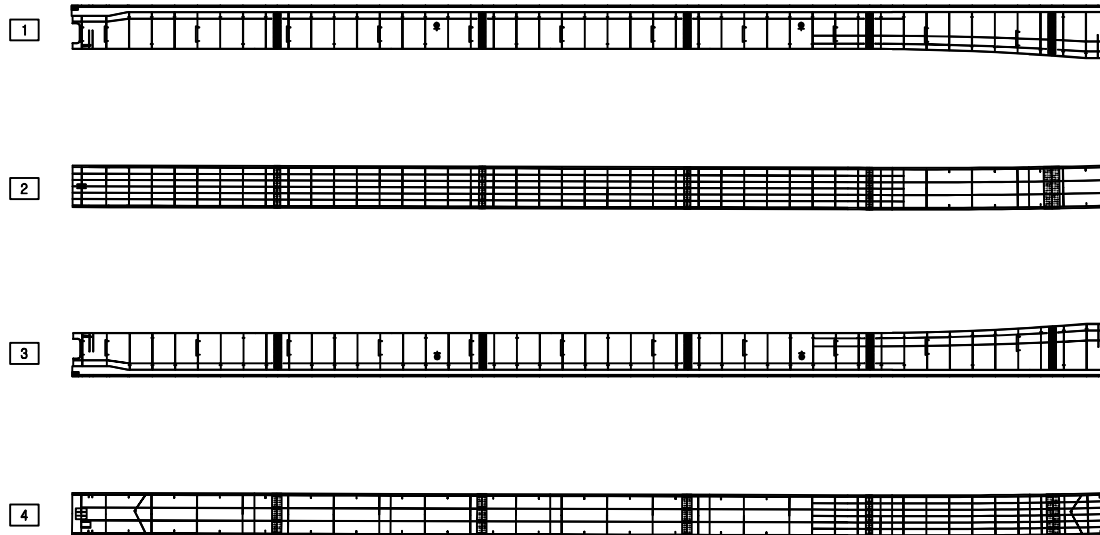
	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처
서울문산 고속도로(주)용역명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도면명
내포IC R-A교 거더내부 S1-G1도면번호
07

← 문산 방향

서울 방향 →

G2



손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

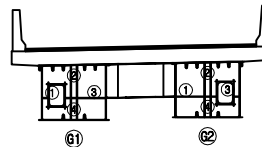
KEY
PLAN

← 문산 방향



서울 방향 →

SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처
서울문산고속도로(주)용역명
서울문산고속도로 시설물
정기안전점검용역도면명
내포IC R-A교 거더내부 S1-G2도면번호
08

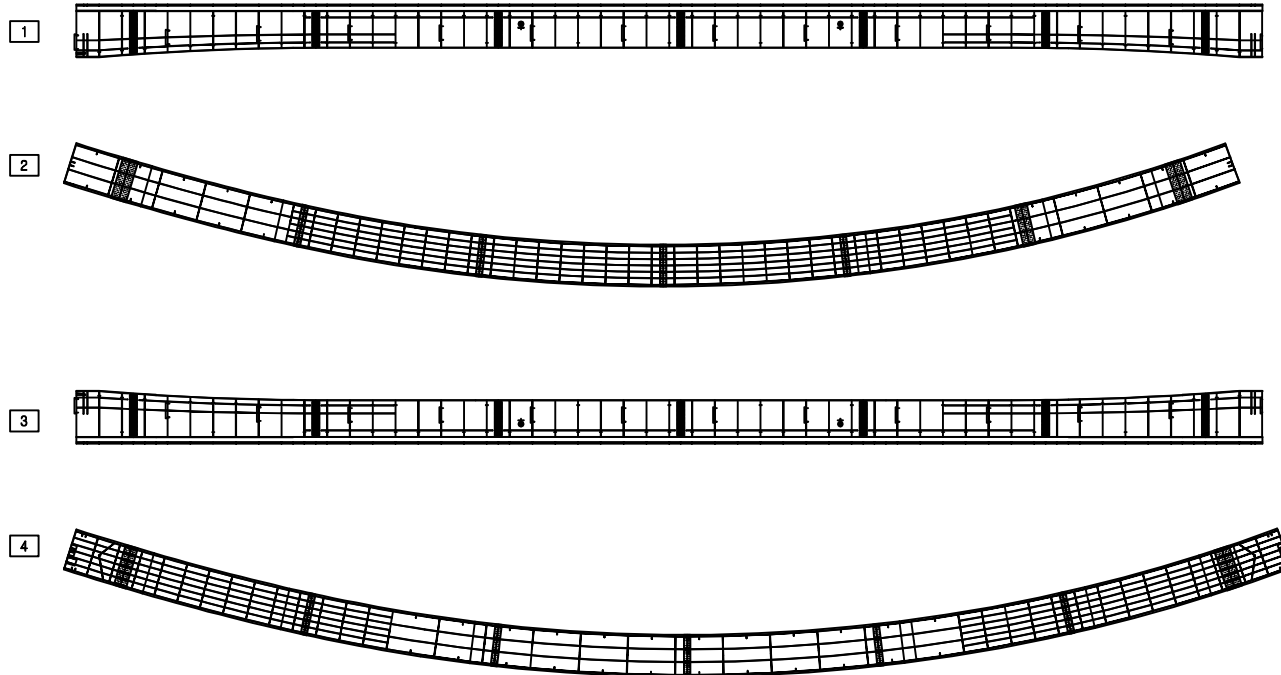
손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 문산 방향

서울 방향 →

G1

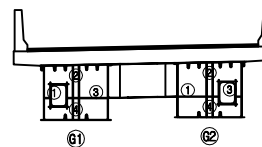
KEY
PLAN

← 문산 방향

서울 방향 →



SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료분리
	핀치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처
서울문산고속도로(주)용역명
서울문산고속도로 시설물
정기안전점검용역도면명
내포IC R-A교 거더내부 S2-G1도면번호
09

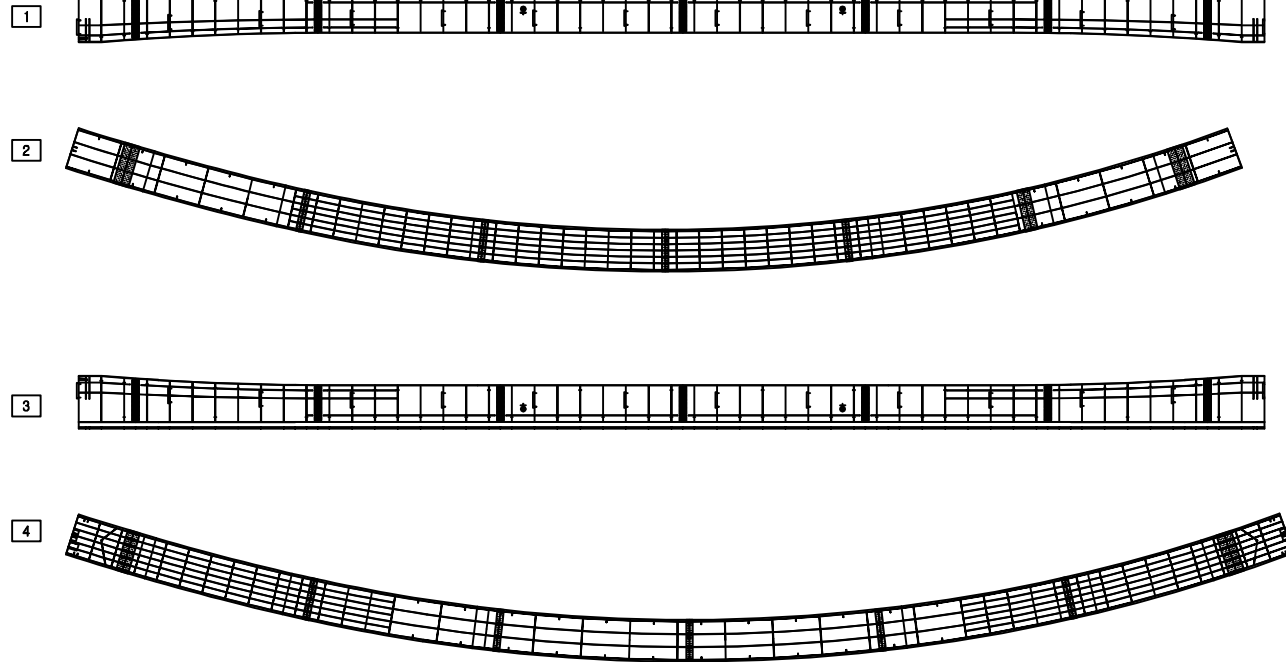
손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 문산 방향

서울 방향 →

G2

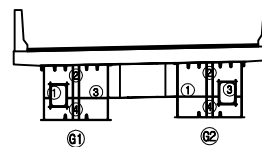
KEY
PLAN

← 문산 방향



서울 방향 →

SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		채수
	근주, 스톱부		콘크리트		철근물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

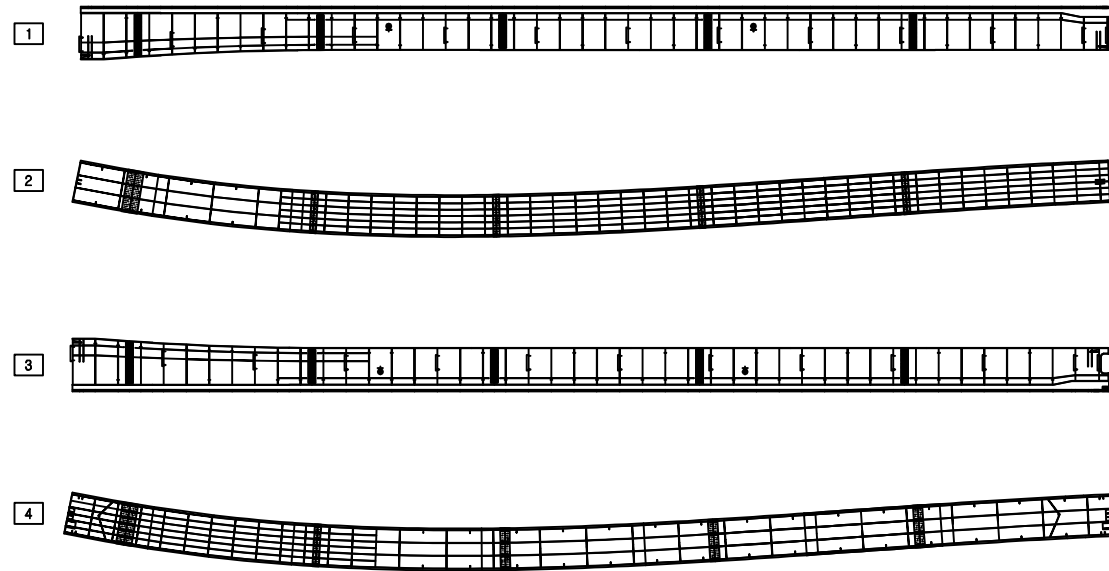
발주처
서울문산고속도로(주)용역명
서울문산고속도로 시설물
정기안전점검용역도면명
내포IC R-A교 거더내부 S2-G2도면번호
10

손상물량표

← 문산 방향

→ 서울 방향


G1



번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

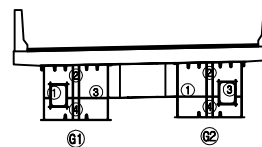
KEY
PLAN

← 문산 방향



→ 서울 방향

SECTION

범
례

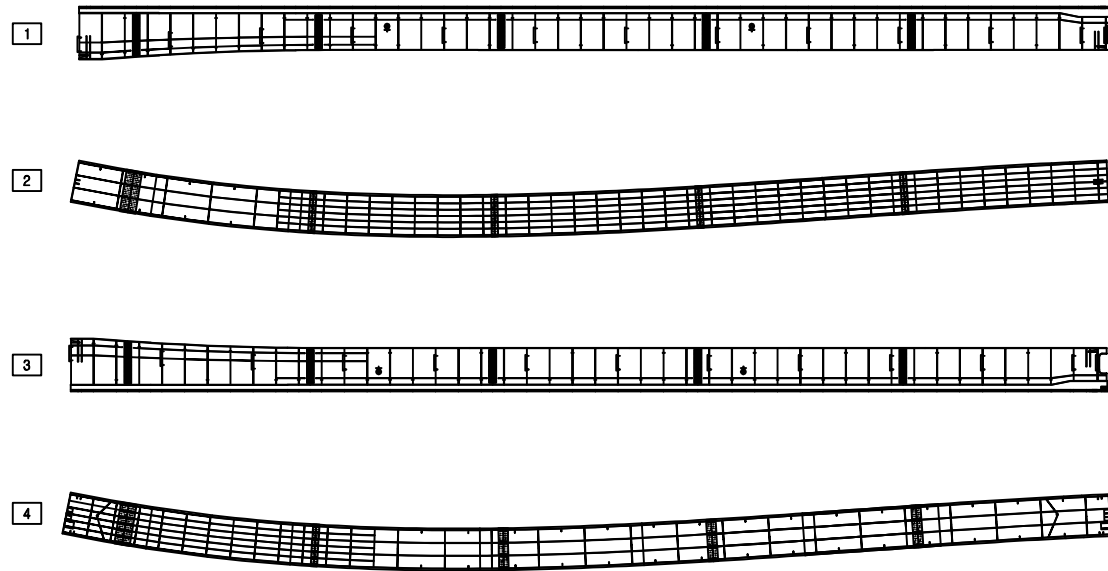
	균열		망상균열		재료분리	발주처	서울문산고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		채수	용역명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	도면명	내포IC R-A교 거더내부 S3-G1
	철근노출		침하		열화	도면번호	11
	부식		좌굴, 변형		기타		

손상물량표

← 문산 방향

→ 서울 방향


G2



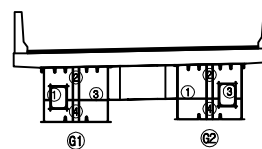
번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY
PLAN

← 문산 방향



SECTION

범
례

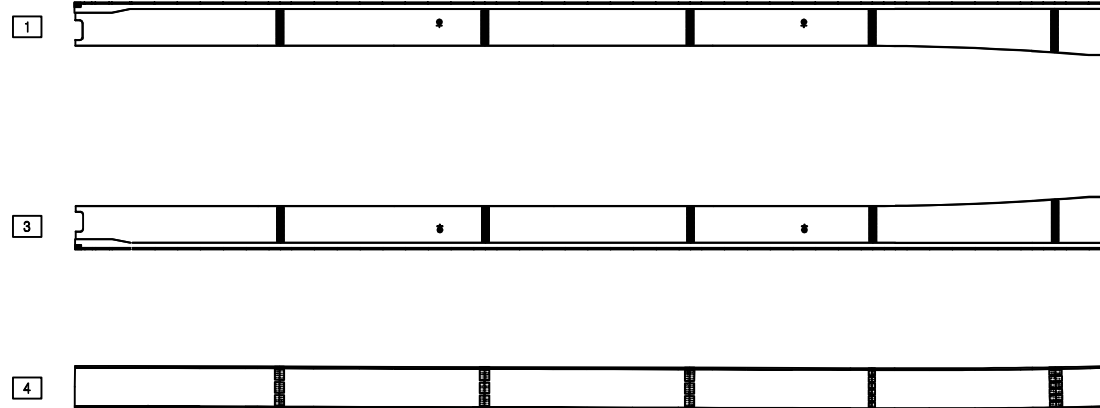
	균열		망상균열		재료분리	발주처	서울문산고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		채수	용역명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	도면명	내포IC R-A교 거더내부 S3-G2
	철근노출		침하		열화	도면번호	12
	부식		좌굴, 변형		기타		

손 상 물 량 표

← 문산 방향

서울 방향 →

G1



번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

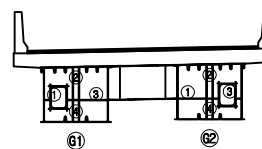
KEY
PLAN

← 문산 방향



서울 방향 →

SECTION

범
례

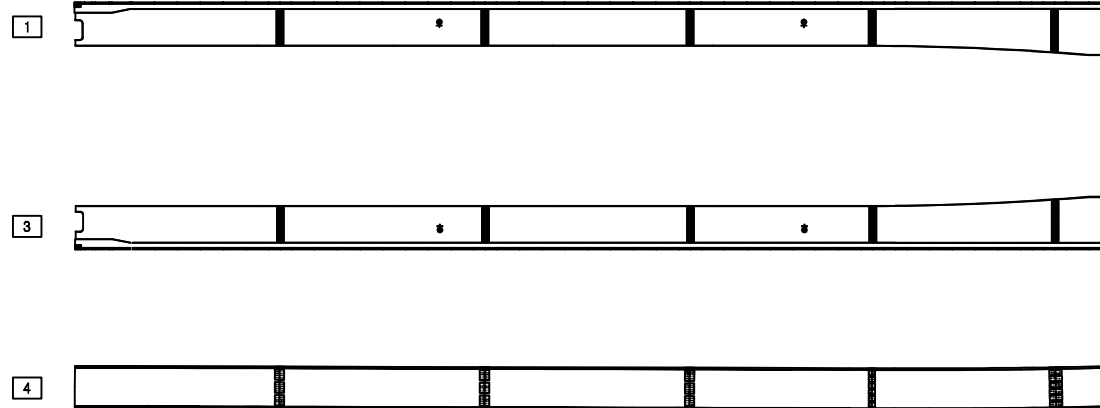
균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	박리, 파손	체수	서울문산 고속도로(주)
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용 역 명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			내포IC R-A교 거더외부 S1-G1
			도 면 번호
			13

손 상 물 량 표

← 문산 방향

서울 방향 →

G2



번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

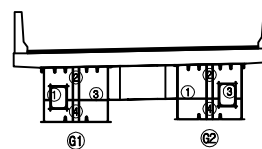
KEY
PLAN

← 문산 방향



서울 방향 →

SECTION

범
례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편저, 공동	박리, 파손	체수	서울문산 고속도로(주)
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용 역 명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			내포IC R-A교 거더외부 S1-G2
			도 면 번호
			14

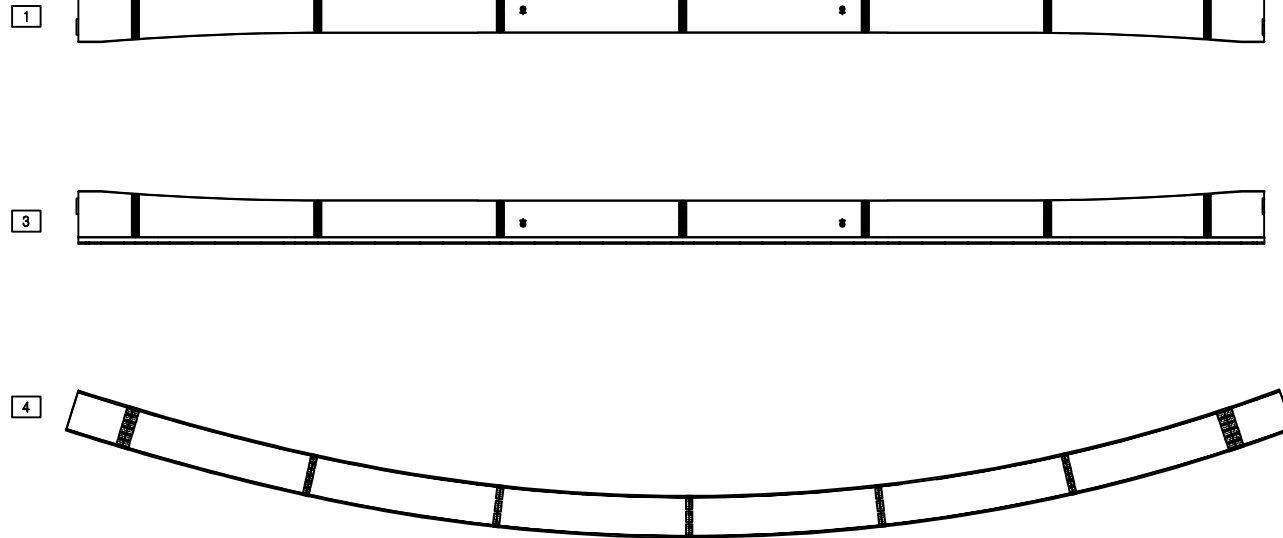
손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 문산 방향

서울 방향 →

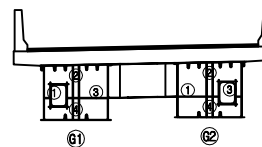
G1

KEY
PLAN

← 문산 방향



SECTION

범
례

	균 일		망상균열		재료분리	발 주 처	서울문산 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		채수	용 역 명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물	도 면 명	내포IC R-A교 거더외부 S2-G1
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	15
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

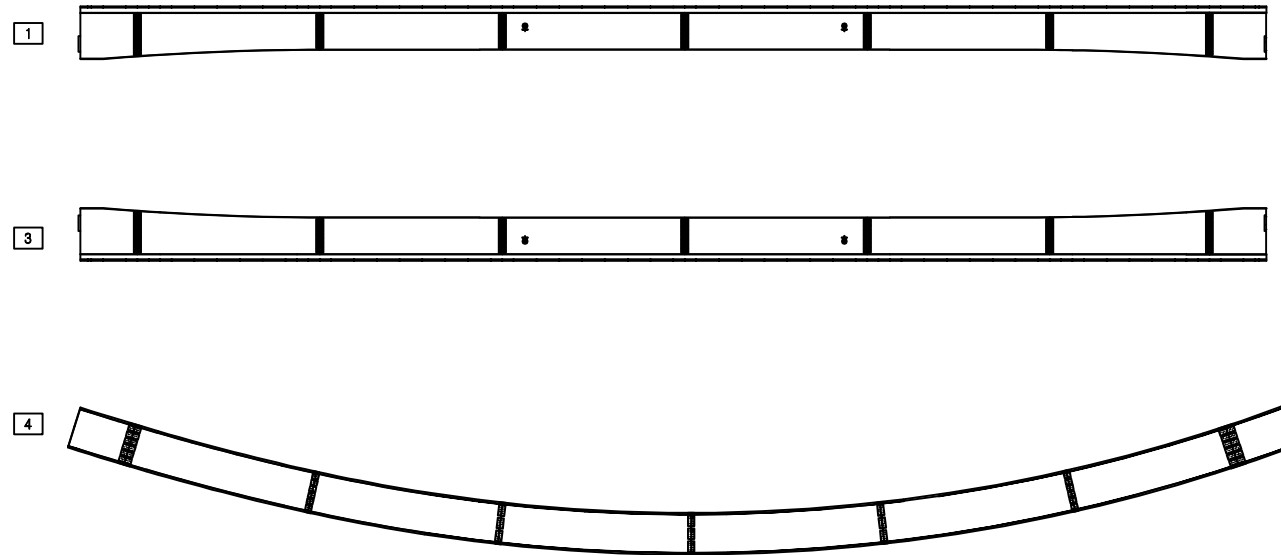
손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 문산 방향

서울 방향 →

G2

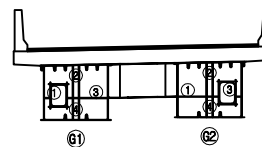
KEY
PLAN

← 문산 방향



서울 방향 →

SECTION

범
례

	콘 크리트		방사콘크리트		재료분리
	팽창, 공동		균열, 파손		채수
	누수, 급수부		콘 크리트		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처
서울특별시 고속도로(주)용 역 명
서울특별시 고속도로 시설물
경기안전점검용역도 면 명
내포IC R-A교 거더외부 S2-G2도 면 번호
16

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21상	거더외부	도장손상		0.1	0.1	0.01	m ²	4	0.04	신규
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 문산 방향


서울 방향 →

G1

1




3



4

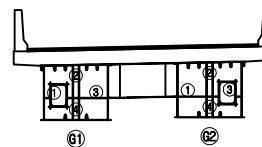
①도장손상
0.1X0.1 X4EAKEY
PLAN

← 문산 방향



서울 방향 →

SECTION

범
례

	균 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처
서울문산 고속도로(주)용 역 명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도 면 명
내포IC R-A교 거더외부 S3-G1도 면 번호
17

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	21상	거더외부	도장손상		0.1	0.1	0.01	㎡	6	0.06	신규
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 문산 방향


서울 방향 →

G2

1



3



4

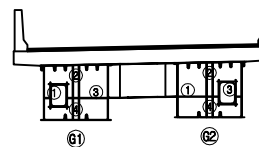
①도장손상
0.1X0.1 X6EAKEY
PLAN

← 문산 방향



서울 방향 →

SECTION

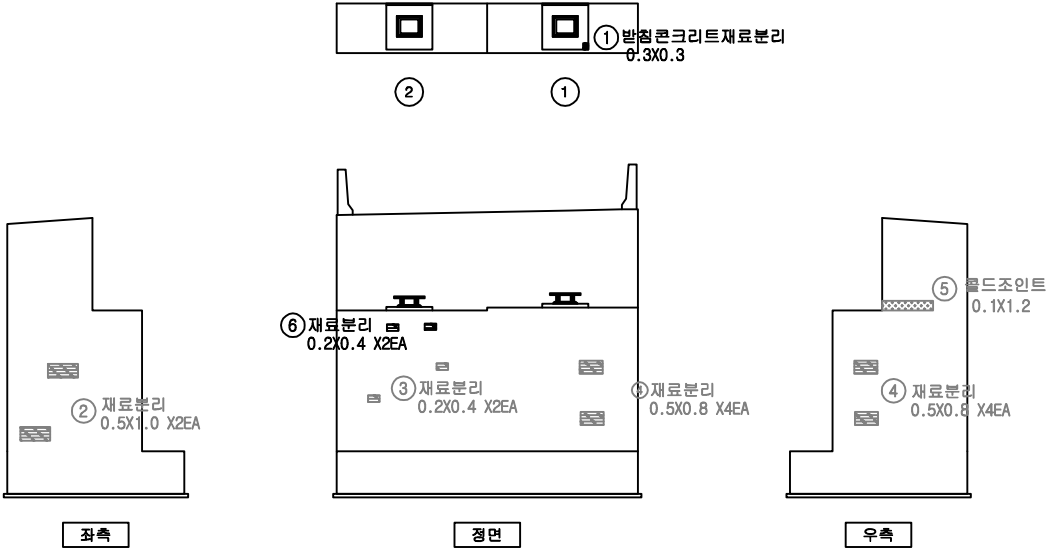
범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처
서울문산고속도로(주)용역명
서울문산고속도로 시설물
정기안전점검용역도면명
내포IC R-A교 거더외부 S3-G2도면번호
18

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	기존	교량발침	발침콘크리트 재료분리		0.3	0.3	0.09	㎡	1	0.09	손상증가
2	기존	교대	재료분리		0.5	1.0	0.50	㎡	2	1.00	20'하 보수
3	기존	교대	재료분리		0.2	0.4	0.08	㎡	2	0.16	20'하 보수
4	기존	교대	재료분리		0.5	0.8	0.40	㎡	4	1.60	20'하 보수
5	기존	교대	콜드조인트		0.1	1.2	0.12	㎡	1	0.12	20'하 보수
6	기존	교대	재료분리		0.2	0.4	0.08	㎡	2	0.16	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



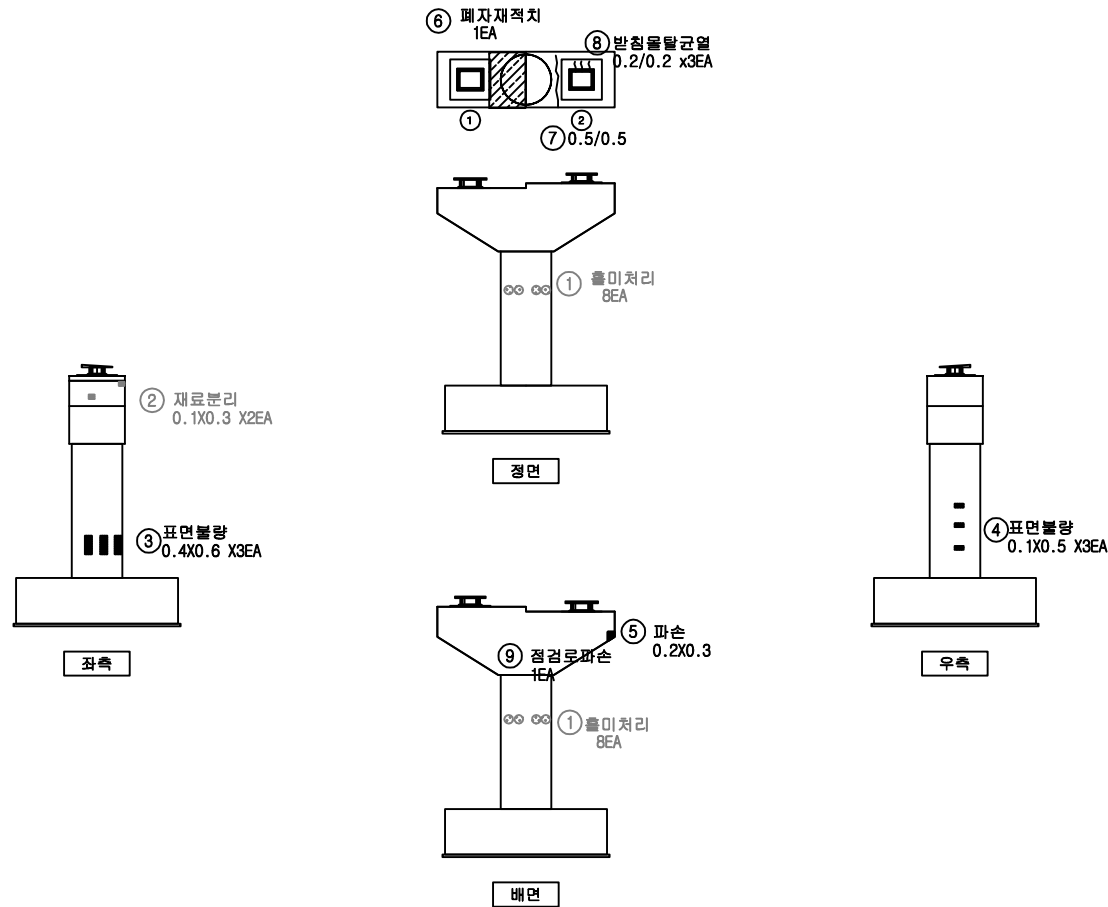
범례

	균열		망상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울문산고속도로(주)
용역명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
도면명	내포IC R-A교 교대 A1
도면번호	19

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	기존	교각	흙 미처리				1.00	EA	8	8.00	20'하 보수
2	기존	교각	재료분리		0.1	0.3	0.03	m²	2	0.06	20'하 보수
3	기존	교각	표면불량		0.4	0.6	0.24	m²	3	0.72	
4	기존	교각	표면불량		0.1	0.5	0.05	m²	3	0.15	
5	기존	교각	파손		0.2	0.3	0.06	m²	1	0.06	
6	21상	교각	폐자재적치				1.00	EA	1	1.00	신규
7	21상	교각	균열	0.5	0.5		0.50	m	1	0.50	신규
8	21상	교량받침	받침물탈균열	0.2	0.2		0.20	m	3	0.60	신규
9	21상	교각	점검로파손				1.00	EA	1	1.00	신규
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




KEY PLAN

← 문산 방향

서울 방향 →



SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처 서울문산고속도로(주)

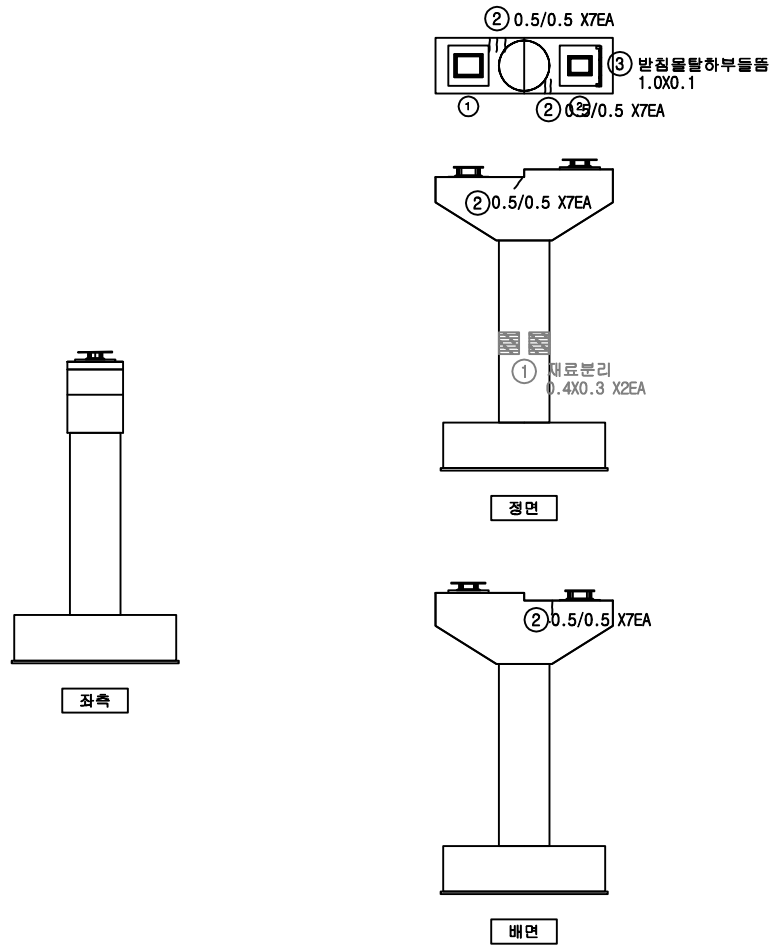
용역명 서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역

도면명 내포IC R-A교 교각 P1

도면번호 20

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	기존	교각	재료분리		0.4	0.3	0.12	m ²	2	0.24	20'하 보수
2	기존	교각	균열(0.3mm이상)	0.5	0.5		0.50	m	7	3.50	
3	21상	교각	받침돌탈하부들뜸		1.0	0.1	0.10	m ²	1	0.10	신규
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN

← 문산 방향



서울 방향 →

SECTION




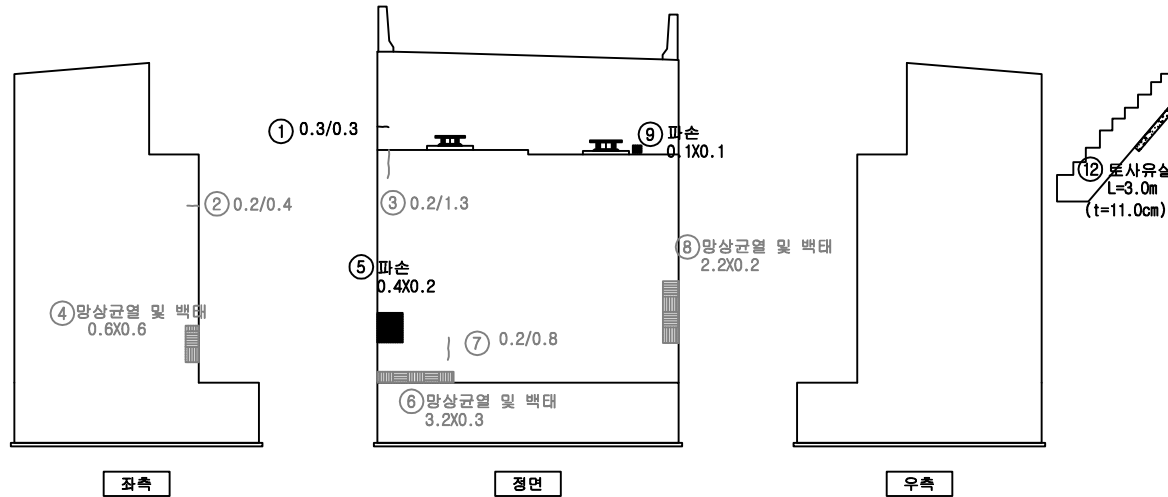
범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
서울특별시 고속도로(주)용역명
서울특별시 고속도로 시설물
경기안전점검용역도면명
내포IC R-A교 교각 P2도면번호
21

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	기존	교대	균열(0.3mm이상)	0.3	0.3		0.30	m	1	0.30	
2	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		0.40	m	1	0.40	20'하 보수
3	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.3		1.30	m	1	1.30	20'하 보수
4	기존	교대	망상균열 및 백태		0.6	0.6	0.36	m ²	1	0.36	20'하 보수
5	기존	교대	파손		0.4	0.2	0.08	m ²	1	0.08	
6	기존	교대	망상균열 및 백태		3.2	0.3	0.96	m ²	1	0.96	20'하 보수
7	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		0.80	m	1	0.80	20'하 보수
8	기존	교대	망상균열 및 백태		2.2	0.2	0.44	m ²	1	0.44	20'하 보수
9	기존	교대	파손		0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	T=1.0cm
10	21상	교대	받침물탈하부들뜸		1.5	0.1	0.15	m ²	1	0.15	신규
11	21상	교대	받침물탈하부들뜸		1.0	0.1	0.10	m ²	1	0.10	신규
12	21상	교대	토사유실		3.0		3.00	m	1	3.00	신규
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

⑩ 받침물탈하부들뜸
1.5X0.1⑪ 받침물탈하부들뜸
1.0X0.1KEY
PLAN

← 문산 방향

서울 방향 →



SECTION

범
례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처
서울문산 고속도로(주)용역명
서울문산고속도로 시설물
정기안전점검용역도면명
내포IC R-A교 교대 A2도면번호
22