

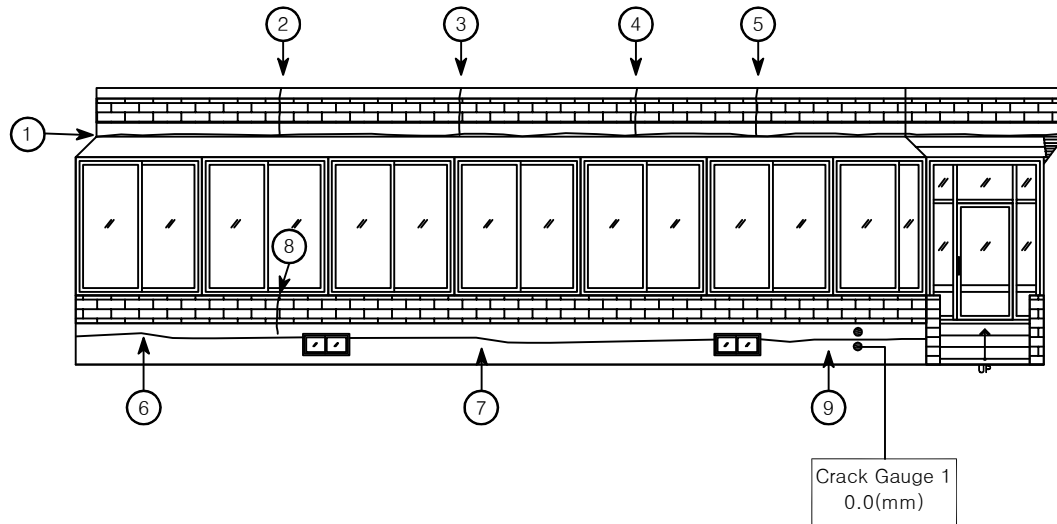


# No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

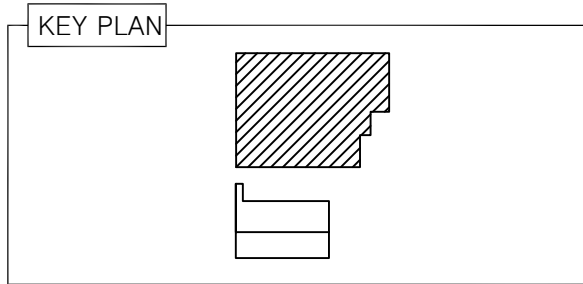


[ 결함 물량 표 ]




| No | 손상내용   | 결함 규모 |       |    |    | 사진<br>번호 | 비고             |
|----|--------|-------|-------|----|----|----------|----------------|
|    |        | 폭     | 길이    | 단위 | 개소 |          |                |
| 1  | 이음부 균열 | 0.5   | 13.00 | m  | 1  | 1        |                |
| 2  | 수직균열   | 0.3   | 1.00  | m  | 1  | 2        |                |
| 3  | 수직균열   | 0.4   | 1.00  | m  | 1  | 3        |                |
| 4  | 수직균열   | 0.5   | 1.00  | m  | 1  | 4        |                |
| 5  | 수직균열   | 0.3   | 1.00  | m  | 1  | 5        |                |
| 6  | 이음부 균열 | 0.4   | 2.50  | m  | 1  | 6        |                |
| 7  | 이음부 균열 | 0.3   | 4.50  | m  | 1  | 7        |                |
| 8  | 수직균열   | 0.2   | 1.00  | m  | 1  | 8        |                |
| 9  | 이격     | -     | 2.00  | m  | 1  | 9        | T=1.0cm<br>C.G |
| 10 |        |       |       |    |    |          |                |
| 11 |        |       |       |    |    |          |                |
| 12 |        |       |       |    |    |          |                |
| 13 |        |       |       |    |    |          |                |
| 14 |        |       |       |    |    |          |                |
| 15 |        |       |       |    |    |          |                |
| 16 |        |       |       |    |    |          |                |
| 17 |        |       |       |    |    |          |                |
| 18 |        |       |       |    |    |          |                |
| 19 |        |       |       |    |    |          |                |
| 20 |        |       |       |    |    |          |                |
| 21 |        |       |       |    |    |          |                |
| 22 |        |       |       |    |    |          |                |
| 23 |        |       |       |    |    |          |                |
| 24 |        |       |       |    |    |          |                |
| 25 |        |       |       |    |    |          |                |
| 26 |        |       |       |    |    |          |                |
| 27 |        |       |       |    |    |          |                |
| 28 |        |       |       |    |    |          |                |
| 29 |        |       |       |    |    |          |                |
| 30 |        |       |       |    |    |          |                |

\*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[ 손상범례 ]

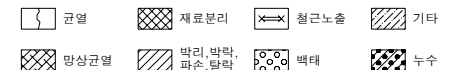

# No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

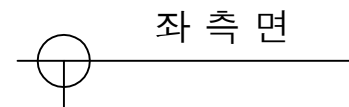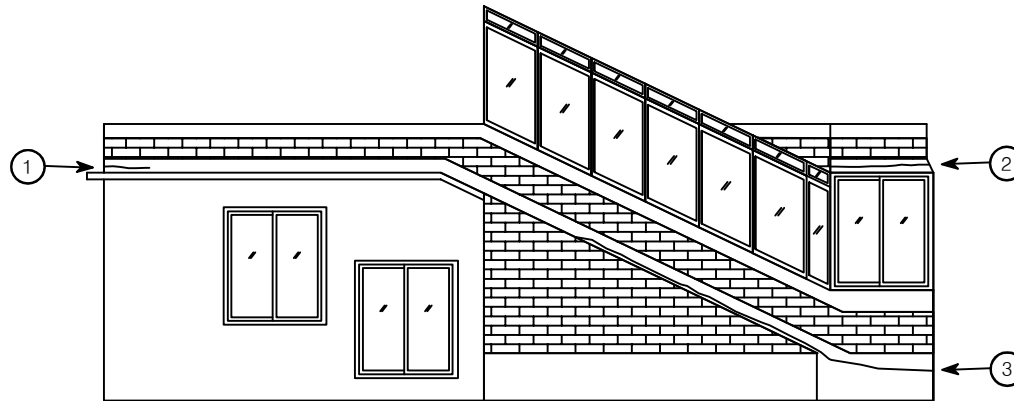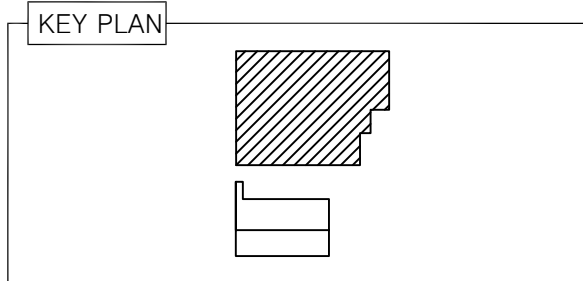


[ 결함물량표 ]




| No | 손상내용 | 결함규모 |      |    |    | 사진<br>번호 | 비고      |
|----|------|------|------|----|----|----------|---------|
|    |      | 폭    | 길이   | 단위 | 개소 |          |         |
| 1  | 수평균열 | 1.0  | 1.00 | m  | 1  | 10       |         |
| 2  | 수평균열 | 0.3  | 3.00 | m  | 1  | 11       |         |
| 3  | 이격   | -    | 6.00 | m  | 1  | 12       | T=0.5cm |
| 4  |      |      |      |    |    |          |         |
| 5  |      |      |      |    |    |          |         |
| 6  |      |      |      |    |    |          |         |
| 7  |      |      |      |    |    |          |         |
| 8  |      |      |      |    |    |          |         |
| 9  |      |      |      |    |    |          |         |
| 10 |      |      |      |    |    |          |         |
| 11 |      |      |      |    |    |          |         |
| 12 |      |      |      |    |    |          |         |
| 13 |      |      |      |    |    |          |         |
| 14 |      |      |      |    |    |          |         |
| 15 |      |      |      |    |    |          |         |
| 16 |      |      |      |    |    |          |         |
| 17 |      |      |      |    |    |          |         |
| 18 |      |      |      |    |    |          |         |
| 19 |      |      |      |    |    |          |         |
| 20 |      |      |      |    |    |          |         |
| 21 |      |      |      |    |    |          |         |
| 22 |      |      |      |    |    |          |         |
| 23 |      |      |      |    |    |          |         |
| 24 |      |      |      |    |    |          |         |
| 25 |      |      |      |    |    |          |         |
| 26 |      |      |      |    |    |          |         |
| 27 |      |      |      |    |    |          |         |
| 28 |      |      |      |    |    |          |         |
| 29 |      |      |      |    |    |          |         |
| 30 |      |      |      |    |    |          |         |

\*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[ 손상범례 ]

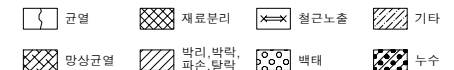

# No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

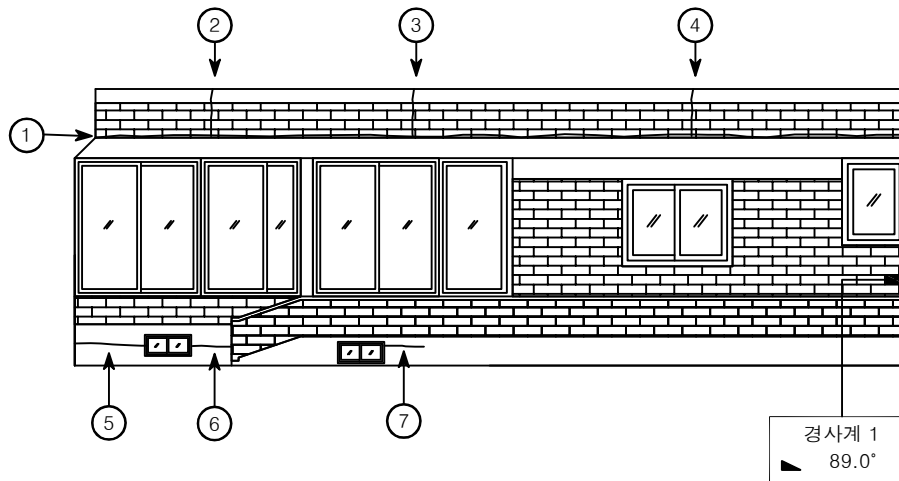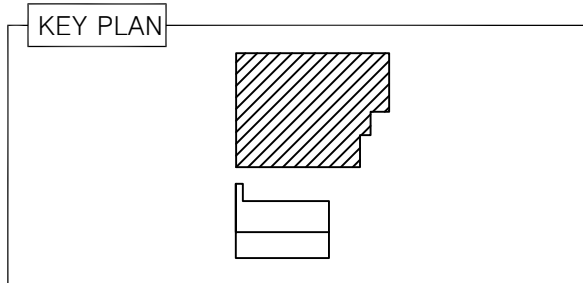


[ 결함물량표 ]



| No | 손상내용   | 결함규모 |       |    |    | 사진<br>번호 | 비고      |
|----|--------|------|-------|----|----|----------|---------|
|    |        | 폭    | 길이    | 단위 | 개소 |          |         |
| 1  | 이음부 균열 | 0.5  | 12.00 | m  | 1  | 13       |         |
| 2  | 수직균열   | 0.3  | 1.00  | m  | 1  | 14       |         |
| 3  | 수직균열   | 0.3  | 1.00  | m  | 1  | 15       |         |
| 4  | 수직균열   | 0.4  | 1.00  | m  | 1  | 16       |         |
| 5  | 이격     | -    | 1.00  | m  | 1  | 17       | T=1.0cm |
| 6  | 이음부 균열 | 0.3  | 0.50  | m  | 1  | 18       |         |
| 7  | 수평균열   | 0.3  | 1.00  | m  | 1  | 19       |         |
| 8  |        |      |       |    |    |          |         |
| 9  |        |      |       |    |    |          |         |
| 10 |        |      |       |    |    |          |         |
| 11 |        |      |       |    |    |          |         |
| 12 |        |      |       |    |    |          |         |
| 13 |        |      |       |    |    |          |         |
| 14 |        |      |       |    |    |          |         |
| 15 |        |      |       |    |    |          |         |
| 16 |        |      |       |    |    |          |         |
| 17 |        |      |       |    |    |          |         |
| 18 |        |      |       |    |    |          |         |
| 19 |        |      |       |    |    |          |         |
| 20 |        |      |       |    |    |          |         |
| 21 |        |      |       |    |    |          |         |
| 22 |        |      |       |    |    |          |         |
| 23 |        |      |       |    |    |          |         |
| 24 |        |      |       |    |    |          |         |
| 25 |        |      |       |    |    |          |         |
| 26 |        |      |       |    |    |          |         |
| 27 |        |      |       |    |    |          |         |
| 28 |        |      |       |    |    |          |         |
| 29 |        |      |       |    |    |          |         |
| 30 |        |      |       |    |    |          |         |

\*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[ 손상범례 ]



# No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

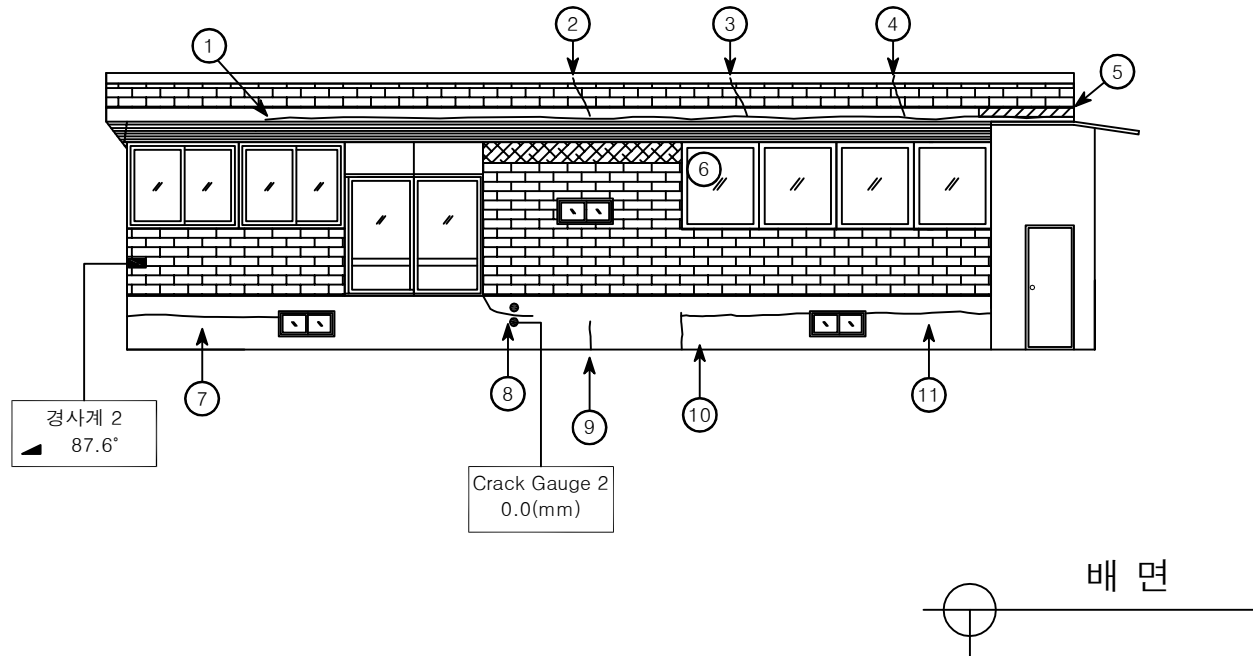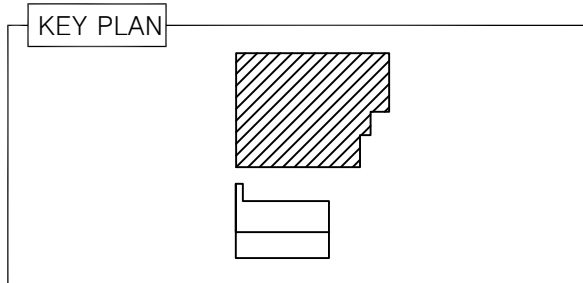


[ 결함물량표 ]



| No | 손상내용       | 결함규모 |       |                |    | 사진<br>번호 | 비고  |
|----|------------|------|-------|----------------|----|----------|-----|
|    |            | 폭    | 길이    | 단위             | 개소 |          |     |
| 1  | 수평균열       | 0.5  | 13.00 | m              | 1  | 20       |     |
| 2  | 수직균열       | 0.3  | 1.00  | m              | 1  | 21       |     |
| 3  | 수직균열       | 0.3  | 1.00  | m              | 1  | 22       |     |
| 4  | 수직균열       | 0.5  | 1.00  | m              | 1  | 23       |     |
| 5  | 박리, 박락     | 2.50 | 0.50  | m <sup>2</sup> | 1  | 24       |     |
| 6  | 도장박리, 망상균열 | 3.00 | 0.50  | m <sup>2</sup> | 1  | 25       |     |
| 7  | 수평균열       | 0.2  | 2.00  | m              | 1  | 26       |     |
| 8  | 수평균열       | 0.5  | 5.00  | m              | 1  | 27       | C.G |
| 9  | 수직, 수평균열   | 0.4  | 3.50  | m              | 1  | 28       |     |
| 10 | 수직, 수평균열   | 0.3  | 2.00  | m              | 1  | 29       |     |
| 11 | 수평균열       | 1.0  | 2.00  | m              | 1  | 30       |     |
| 12 |            |      |       |                |    |          |     |
| 13 |            |      |       |                |    |          |     |
| 14 |            |      |       |                |    |          |     |
| 15 |            |      |       |                |    |          |     |
| 16 |            |      |       |                |    |          |     |
| 17 |            |      |       |                |    |          |     |
| 18 |            |      |       |                |    |          |     |
| 19 |            |      |       |                |    |          |     |
| 20 |            |      |       |                |    |          |     |
| 21 |            |      |       |                |    |          |     |
| 22 |            |      |       |                |    |          |     |
| 23 |            |      |       |                |    |          |     |
| 24 |            |      |       |                |    |          |     |
| 25 |            |      |       |                |    |          |     |
| 26 |            |      |       |                |    |          |     |
| 27 |            |      |       |                |    |          |     |
| 28 |            |      |       |                |    |          |     |
| 29 |            |      |       |                |    |          |     |
| 30 |            |      |       |                |    |          |     |

\*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[ 손상범례 ]

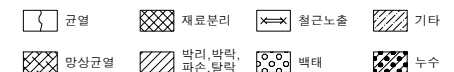

# No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

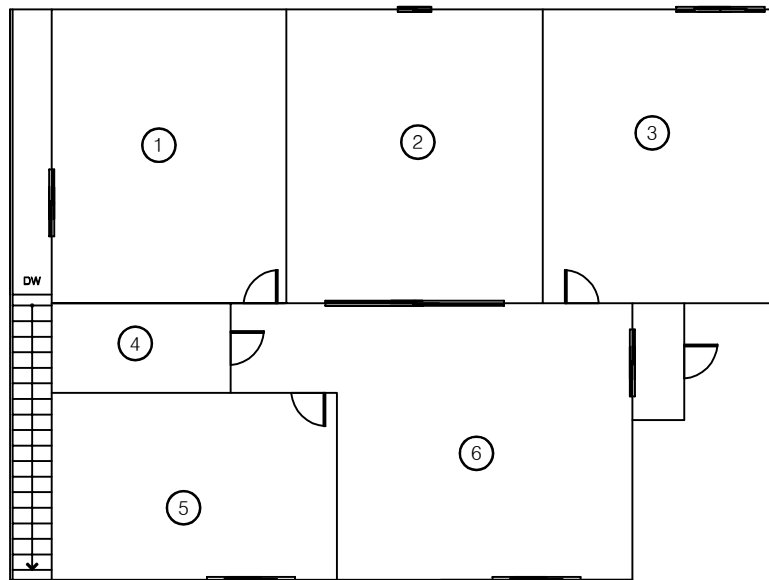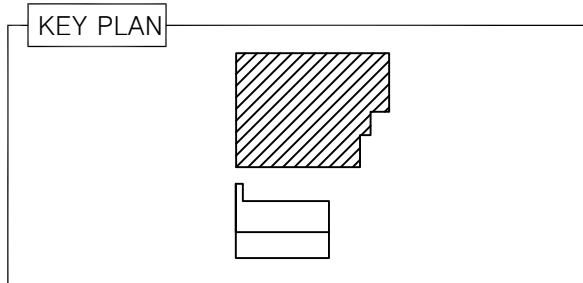


1 층 평 면 도

[ 결 함 물 량 표 ]




| No | 손상내용 | 결 함 규 모 |    |    |    | 사진<br>번호 | 비고 |
|----|------|---------|----|----|----|----------|----|
|    |      | 폭       | 길이 | 단위 | 개소 |          |    |
| 1  | 상태현황 | -       | -  | -  | -  | 31       |    |
| 2  | 상태현황 | -       | -  | -  | -  | 32       |    |
| 3  | 상태현황 | -       | -  | -  | -  | 33       |    |
| 4  | 상태현황 | -       | -  | -  | -  | 34       |    |
| 5  | 상태현황 | -       | -  | -  | -  | 35       |    |
| 6  | 상태현황 | -       | -  | -  | -  | 36       |    |
| 7  |      |         |    |    |    |          |    |
| 8  |      |         |    |    |    |          |    |
| 9  |      |         |    |    |    |          |    |
| 10 |      |         |    |    |    |          |    |
| 11 |      |         |    |    |    |          |    |
| 12 |      |         |    |    |    |          |    |
| 13 |      |         |    |    |    |          |    |
| 14 |      |         |    |    |    |          |    |
| 15 |      |         |    |    |    |          |    |
| 16 |      |         |    |    |    |          |    |
| 17 |      |         |    |    |    |          |    |
| 18 |      |         |    |    |    |          |    |
| 19 |      |         |    |    |    |          |    |
| 20 |      |         |    |    |    |          |    |
| 21 |      |         |    |    |    |          |    |
| 22 |      |         |    |    |    |          |    |
| 23 |      |         |    |    |    |          |    |
| 24 |      |         |    |    |    |          |    |
| 25 |      |         |    |    |    |          |    |
| 26 |      |         |    |    |    |          |    |
| 27 |      |         |    |    |    |          |    |
| 28 |      |         |    |    |    |          |    |
| 29 |      |         |    |    |    |          |    |
| 30 |      |         |    |    |    |          |    |

\*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[ 손상범례 ]

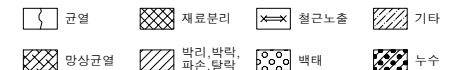

# No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

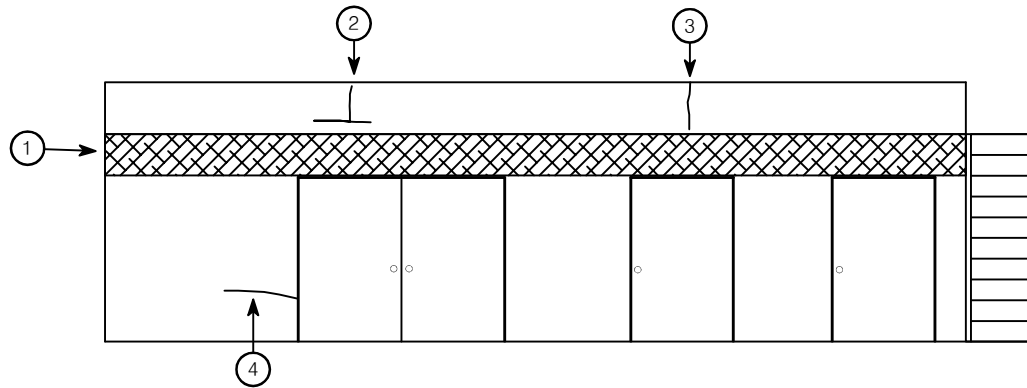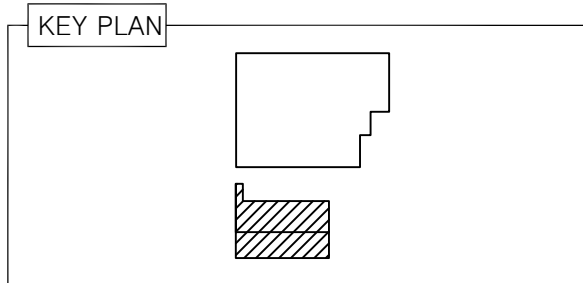


[ 결 함 물 량 표 ]

| No | 손상내용     | 결 함 규 모 |      |    |    | 사진<br>번호 | 비고 |
|----|----------|---------|------|----|----|----------|----|
|    |          | 폭       | 길이   | 단위 | 개소 |          |    |
| 1  | 망상균열     | 7.00    | 0.50 | m  | 1  | 37       |    |
| 2  | 수직, 수평균열 | 0.3     | 1.50 | m  | 1  | 38       |    |
| 3  | 수직균열     | 0.4     | 0.50 | m  | 1  | 39       |    |
| 4  | 수평균열     | 0.2     | 1.00 | m  | 1  | 40       |    |
| 5  |          |         |      |    |    |          |    |
| 6  |          |         |      |    |    |          |    |
| 7  |          |         |      |    |    |          |    |
| 8  |          |         |      |    |    |          |    |
| 9  |          |         |      |    |    |          |    |
| 10 |          |         |      |    |    |          |    |
| 11 |          |         |      |    |    |          |    |
| 12 |          |         |      |    |    |          |    |
| 13 |          |         |      |    |    |          |    |
| 14 |          |         |      |    |    |          |    |
| 15 |          |         |      |    |    |          |    |
| 16 |          |         |      |    |    |          |    |
| 17 |          |         |      |    |    |          |    |
| 18 |          |         |      |    |    |          |    |
| 19 |          |         |      |    |    |          |    |
| 20 |          |         |      |    |    |          |    |
| 21 |          |         |      |    |    |          |    |
| 22 |          |         |      |    |    |          |    |
| 23 |          |         |      |    |    |          |    |
| 24 |          |         |      |    |    |          |    |
| 25 |          |         |      |    |    |          |    |
| 26 |          |         |      |    |    |          |    |
| 27 |          |         |      |    |    |          |    |
| 28 |          |         |      |    |    |          |    |
| 29 |          |         |      |    |    |          |    |
| 30 |          |         |      |    |    |          |    |

\*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[ 손상범례 ]

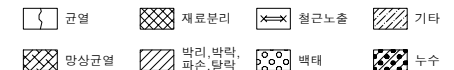

발 주 처

(주)대림산업

안전진단기관

명성엔지니어링

용역명

서해선(홍선~송산) 복선전철 제5공구 건설공사 사전현황 용역[공사전]-2차



도면명

참 고 정 면

도면번호

006

# No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

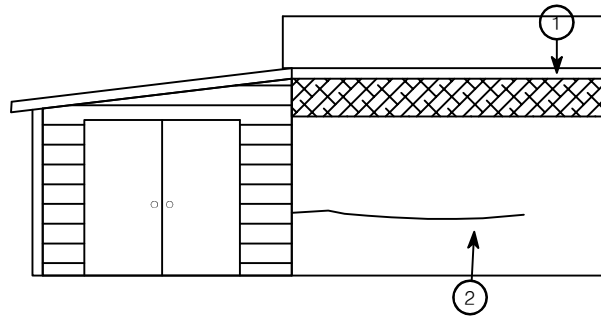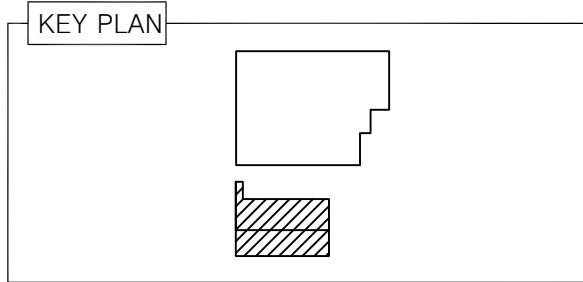


창고 좌측면

[ 결함물량표 ]

| No | 손상내용 | 결함규모 |      |    |    | 사진<br>번호 | 비고 |
|----|------|------|------|----|----|----------|----|
|    |      | 폭    | 길이   | 단위 | 개소 |          |    |
| 1  | 망상균열 | 2.50 | 0.50 | m  | 1  | 41       |    |
| 2  | 수평균열 | 0.3  | 2.50 | m  | 1  | 42       |    |
| 3  |      |      |      |    |    |          |    |
| 4  |      |      |      |    |    |          |    |
| 5  |      |      |      |    |    |          |    |
| 6  |      |      |      |    |    |          |    |
| 7  |      |      |      |    |    |          |    |
| 8  |      |      |      |    |    |          |    |
| 9  |      |      |      |    |    |          |    |
| 10 |      |      |      |    |    |          |    |
| 11 |      |      |      |    |    |          |    |
| 12 |      |      |      |    |    |          |    |
| 13 |      |      |      |    |    |          |    |
| 14 |      |      |      |    |    |          |    |
| 15 |      |      |      |    |    |          |    |
| 16 |      |      |      |    |    |          |    |
| 17 |      |      |      |    |    |          |    |
| 18 |      |      |      |    |    |          |    |
| 19 |      |      |      |    |    |          |    |
| 20 |      |      |      |    |    |          |    |
| 21 |      |      |      |    |    |          |    |
| 22 |      |      |      |    |    |          |    |
| 23 |      |      |      |    |    |          |    |
| 24 |      |      |      |    |    |          |    |
| 25 |      |      |      |    |    |          |    |
| 26 |      |      |      |    |    |          |    |
| 27 |      |      |      |    |    |          |    |
| 28 |      |      |      |    |    |          |    |
| 29 |      |      |      |    |    |          |    |
| 30 |      |      |      |    |    |          |    |

\*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[ 손상범례 ]

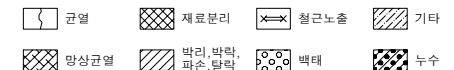

발주처

(주)대림산업

안전진단기관

명성엔지니어링

용역명

서해선(홍선~송산) 복선전철 제5공구 건설공사 사전현황 용역[공사전]-2차



도면명

창고 우측면

도면번호

007

# No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

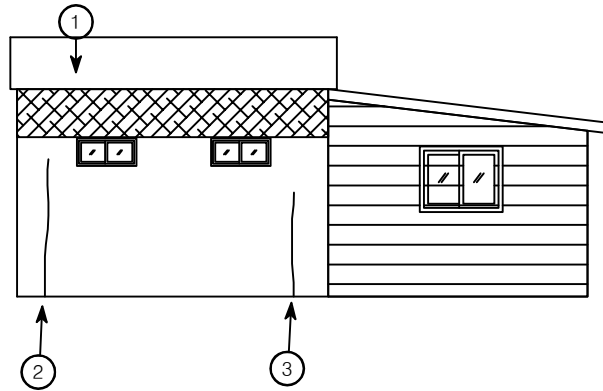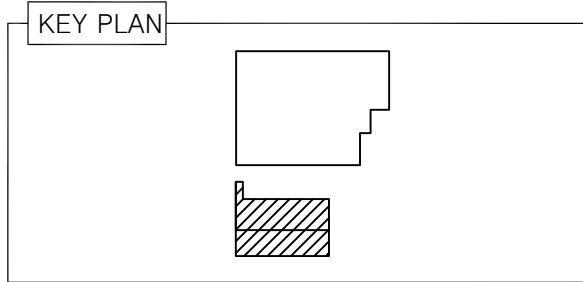


창 고 좌 측 면

[ 결 함 물 량 표 ]




| No | 손상내용 | 결 함 규 모 |      |    |    | 사진<br>번호 | 비고 |
|----|------|---------|------|----|----|----------|----|
|    |      | 폭       | 길이   | 단위 | 개소 |          |    |
| 1  | 망상균열 | 3.00    | 0.50 | m  | 1  | 43       |    |
| 2  | 수직균열 | 0.5     | 2.00 | m  | 1  | 44       |    |
| 3  | 수직균열 | 0.3     | 2.00 | m  | 1  | 45       |    |
| 4  |      |         |      |    |    |          |    |
| 5  |      |         |      |    |    |          |    |
| 6  |      |         |      |    |    |          |    |
| 7  |      |         |      |    |    |          |    |
| 8  |      |         |      |    |    |          |    |
| 9  |      |         |      |    |    |          |    |
| 10 |      |         |      |    |    |          |    |
| 11 |      |         |      |    |    |          |    |
| 12 |      |         |      |    |    |          |    |
| 13 |      |         |      |    |    |          |    |
| 14 |      |         |      |    |    |          |    |
| 15 |      |         |      |    |    |          |    |
| 16 |      |         |      |    |    |          |    |
| 17 |      |         |      |    |    |          |    |
| 18 |      |         |      |    |    |          |    |
| 19 |      |         |      |    |    |          |    |
| 20 |      |         |      |    |    |          |    |
| 21 |      |         |      |    |    |          |    |
| 22 |      |         |      |    |    |          |    |
| 23 |      |         |      |    |    |          |    |
| 24 |      |         |      |    |    |          |    |
| 25 |      |         |      |    |    |          |    |
| 26 |      |         |      |    |    |          |    |
| 27 |      |         |      |    |    |          |    |
| 28 |      |         |      |    |    |          |    |
| 29 |      |         |      |    |    |          |    |
| 30 |      |         |      |    |    |          |    |

\*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[ 손상범례 ]



# No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

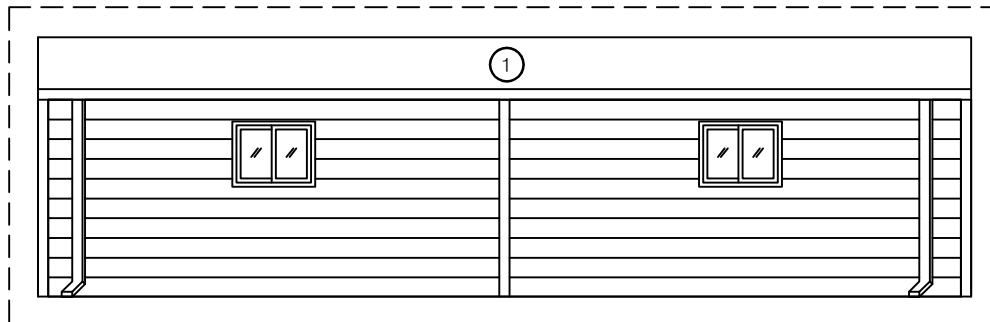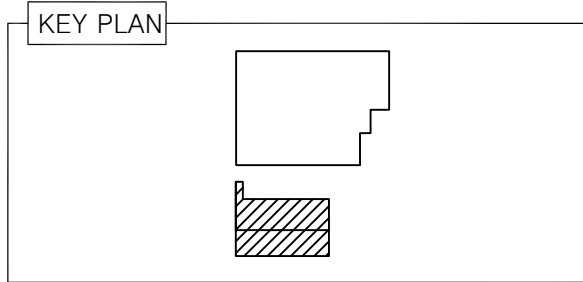


[ 결 함 물 량 표 ]

| No | 손상내용 | 결 함 규 모 |    |    |    | 사진<br>번호 | 비고 |
|----|------|---------|----|----|----|----------|----|
|    |      | 폭       | 길이 | 단위 | 개소 |          |    |
| 1  | 상태현황 | -       | -  | -  | -  | 46       |    |
| 2  |      |         |    |    |    |          |    |
| 3  |      |         |    |    |    |          |    |
| 4  |      |         |    |    |    |          |    |
| 5  |      |         |    |    |    |          |    |
| 6  |      |         |    |    |    |          |    |
| 7  |      |         |    |    |    |          |    |
| 8  |      |         |    |    |    |          |    |
| 9  |      |         |    |    |    |          |    |
| 10 |      |         |    |    |    |          |    |
| 11 |      |         |    |    |    |          |    |
| 12 |      |         |    |    |    |          |    |
| 13 |      |         |    |    |    |          |    |
| 14 |      |         |    |    |    |          |    |
| 15 |      |         |    |    |    |          |    |
| 16 |      |         |    |    |    |          |    |
| 17 |      |         |    |    |    |          |    |
| 18 |      |         |    |    |    |          |    |
| 19 |      |         |    |    |    |          |    |
| 20 |      |         |    |    |    |          |    |
| 21 |      |         |    |    |    |          |    |
| 22 |      |         |    |    |    |          |    |
| 23 |      |         |    |    |    |          |    |
| 24 |      |         |    |    |    |          |    |
| 25 |      |         |    |    |    |          |    |
| 26 |      |         |    |    |    |          |    |
| 27 |      |         |    |    |    |          |    |
| 28 |      |         |    |    |    |          |    |
| 29 |      |         |    |    |    |          |    |
| 30 |      |         |    |    |    |          |    |

\*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[ 손상범례 ]

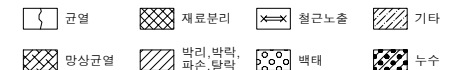

발 주 처

(주)대림산업

안전진단기관

명성엔지니어링

용역명

서해선(홍선~송산) 복선전철 제5공구 건설공사 사전현황 용역[공사전]-2차




도면명

참 고 배 면

도면번호

009

# No.21 인주면 아산로 1312번길 114-7

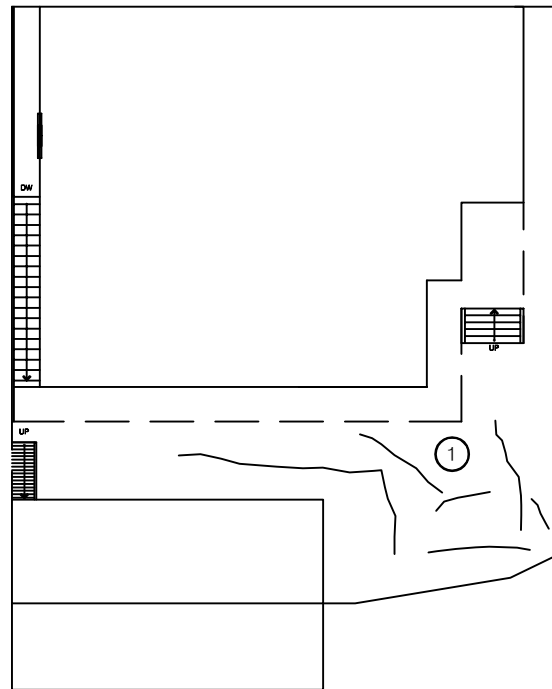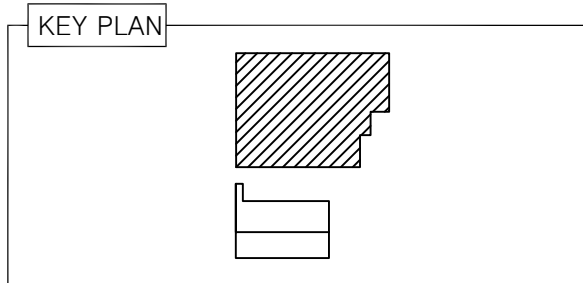

[ 결함물량표 ]

| No | 손상내용     | 결함규모 |       |    |    | 사진<br>번호 | 비고 |
|----|----------|------|-------|----|----|----------|----|
|    |          | 폭    | 길이    | 단위 | 개소 |          |    |
| 1  | 바닥 바닥 균열 | 1.0  | 20.00 | m  | 1  | 47       |    |
| 2  |          |      |       |    |    |          |    |
| 3  |          |      |       |    |    |          |    |
| 4  |          |      |       |    |    |          |    |
| 5  |          |      |       |    |    |          |    |
| 6  |          |      |       |    |    |          |    |
| 7  |          |      |       |    |    |          |    |
| 8  |          |      |       |    |    |          |    |
| 9  |          |      |       |    |    |          |    |
| 10 |          |      |       |    |    |          |    |
| 11 |          |      |       |    |    |          |    |
| 12 |          |      |       |    |    |          |    |
| 13 |          |      |       |    |    |          |    |
| 14 |          |      |       |    |    |          |    |
| 15 |          |      |       |    |    |          |    |
| 16 |          |      |       |    |    |          |    |
| 17 |          |      |       |    |    |          |    |
| 18 |          |      |       |    |    |          |    |
| 19 |          |      |       |    |    |          |    |
| 20 |          |      |       |    |    |          |    |
| 21 |          |      |       |    |    |          |    |
| 22 |          |      |       |    |    |          |    |
| 23 |          |      |       |    |    |          |    |
| 24 |          |      |       |    |    |          |    |
| 25 |          |      |       |    |    |          |    |
| 26 |          |      |       |    |    |          |    |
| 27 |          |      |       |    |    |          |    |
| 28 |          |      |       |    |    |          |    |
| 29 |          |      |       |    |    |          |    |
| 30 |          |      |       |    |    |          |    |

\*NONE : 균열폭의 단위는 mm임.

[ 손상범례 ]

