

서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

외관조사망도


(서부간선지하도로 (일직방향))-1공구

서서울도시고속도로(주)


(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

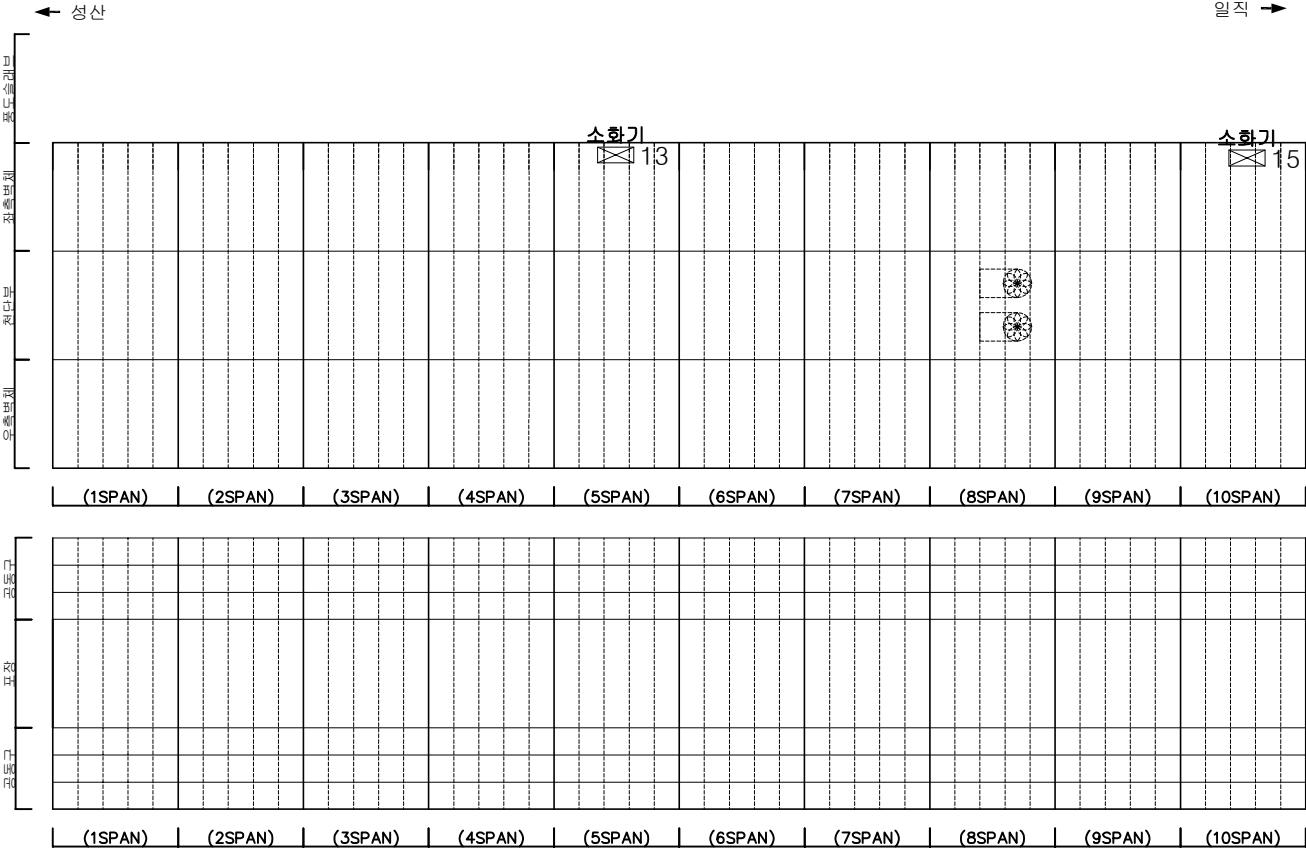

KEY PLAN

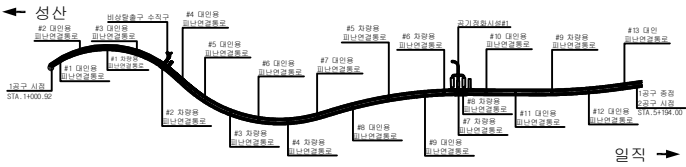

SECTION

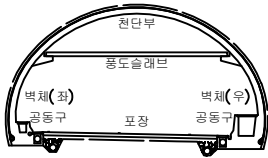


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
누수, 습윤부	벽 폐	퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 1~10구간(일직)
철근노출	침 하	열 화	도 면 번 호 01
부 식	파굴, 변형	기 타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보강
2	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보강
3	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보강
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

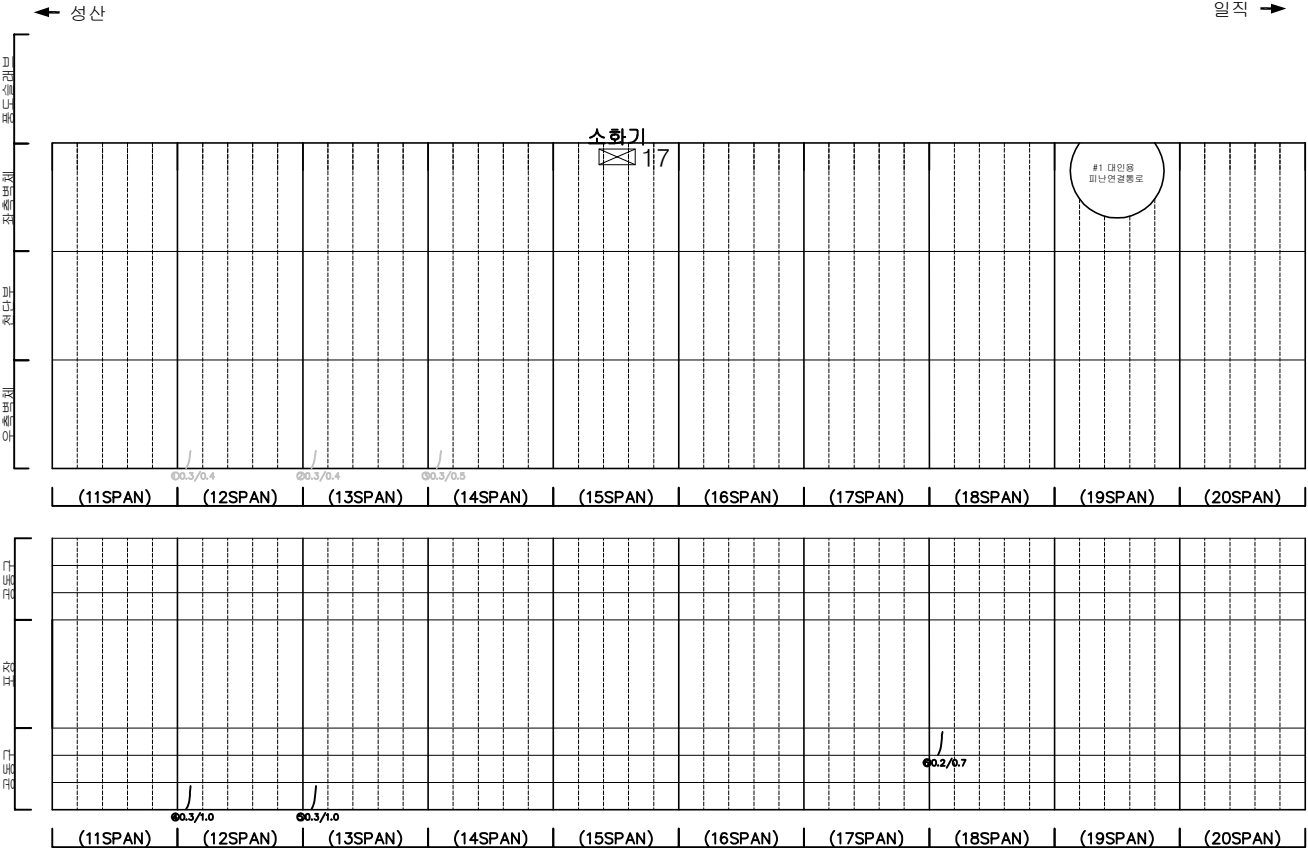

KEY PLAN

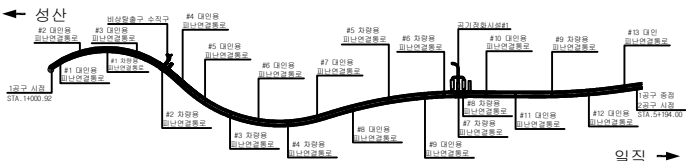

SECTION

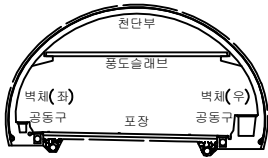


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 11~20구간(일직)
도 면 번호	02

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량(단위)	개소	총합량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.5	-	0.50	1	0.50	22'상 보강
2	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.3	-	0.30	2	0.60	22'상 보강
3	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.3	-	0.30	1	0.30	22'상 보강
4	21년	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.3	-	0.30	2	0.60	22'상 보강
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

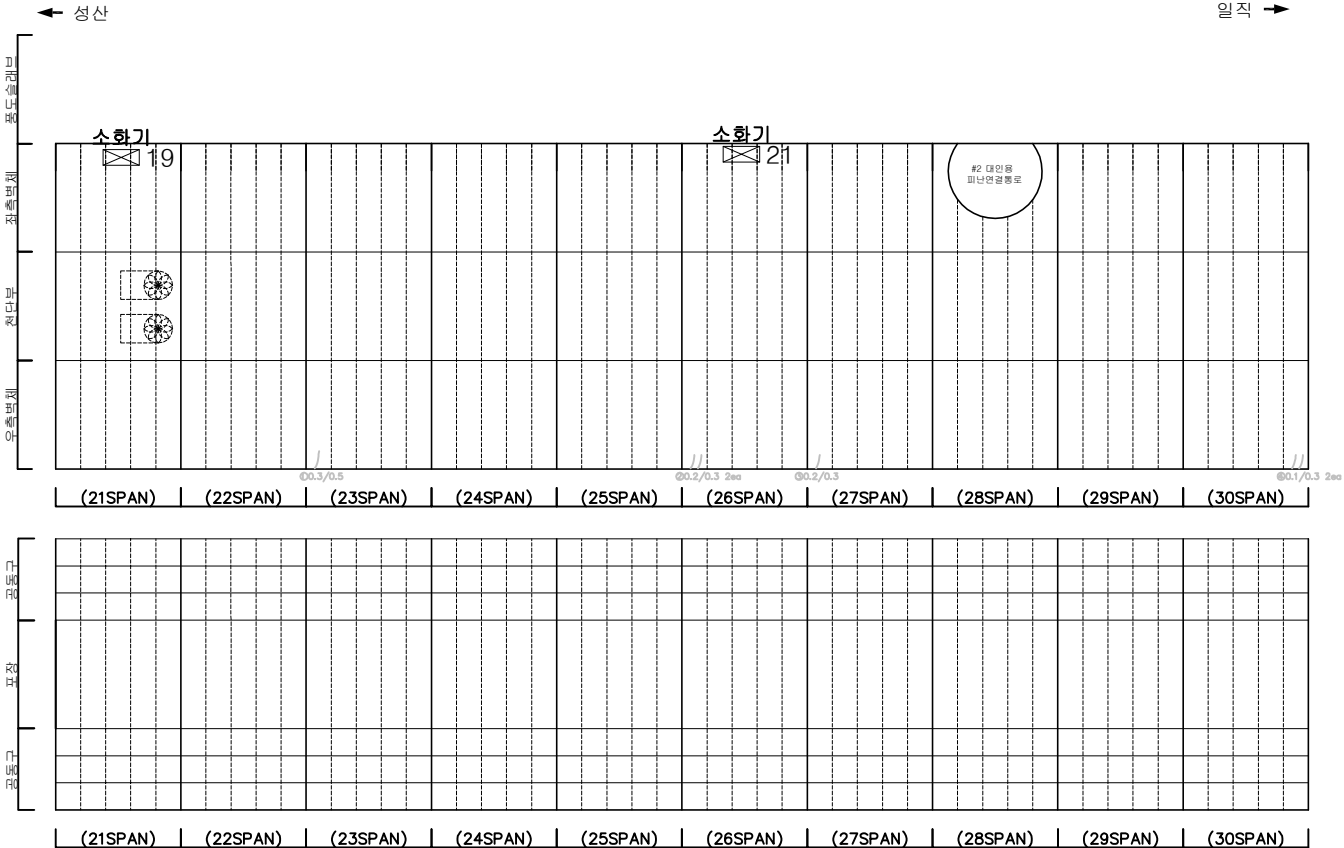

KEY PLAN

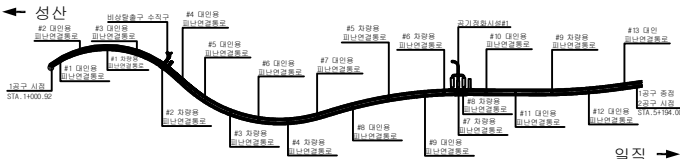

SECTION

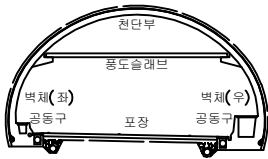


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
누수, 습윤부	벽 폐	퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 21~30구간(일직)
철근노출	침 하	열 화	도 면 번 호 03
부 식	좌굴, 변형	기 타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

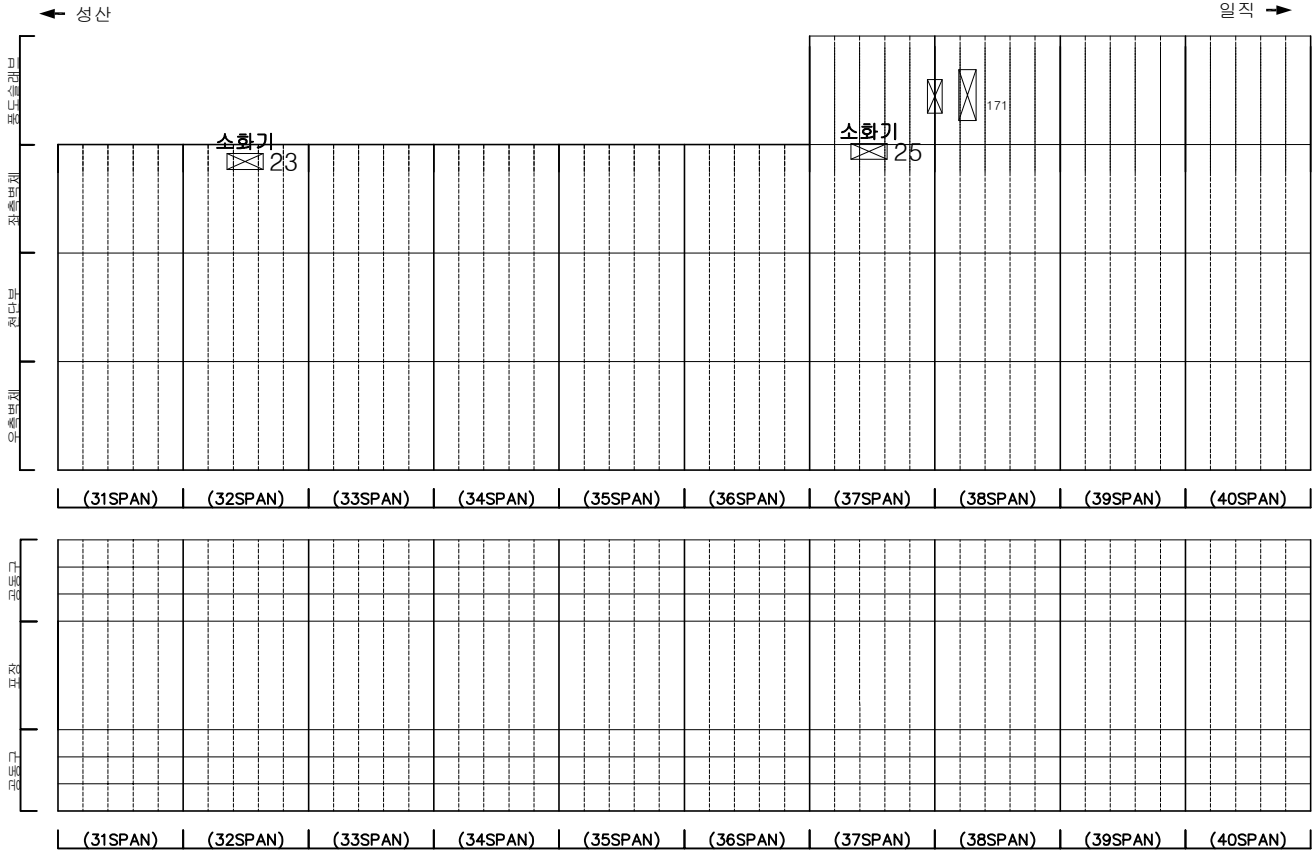

KEY PLAN

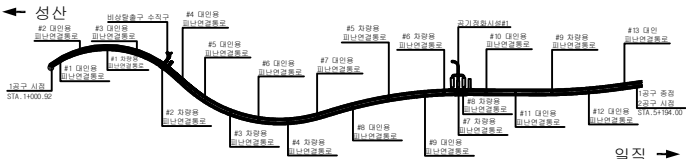

SECTION

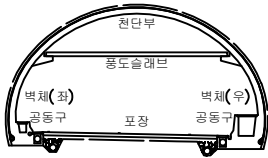


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 31~40구간(일직)
도 면 번호	04

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21년	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	㎡	1	1.00	22'상 보강
2	21년	측벽부	박락	-	0.1	0.2	0.02	㎡	1	0.02	22'상 보강
3	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.3	-	0.30	㎝	1	0.30	22'상 보강
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

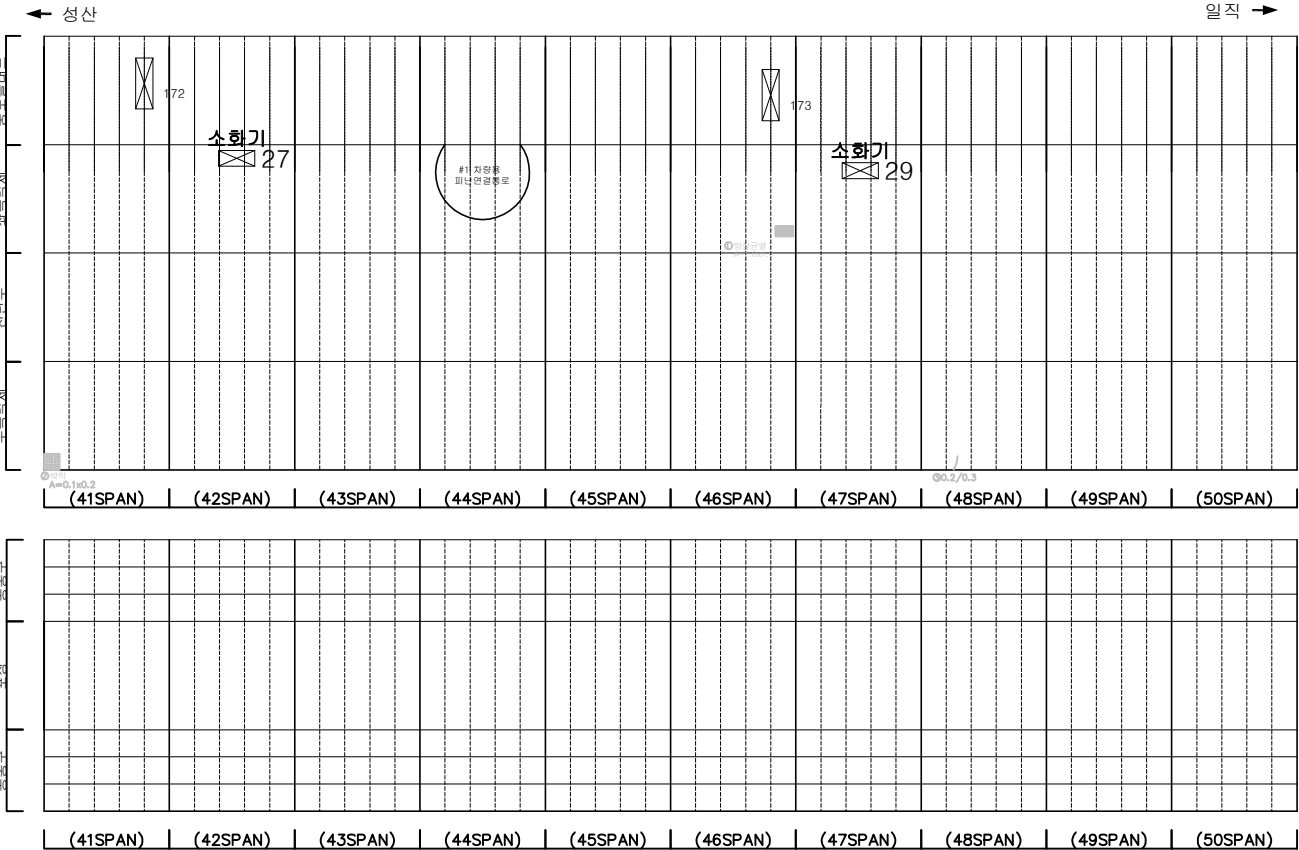

KEY PLAN

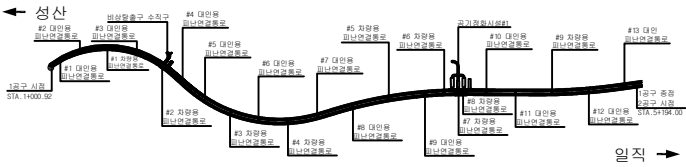

SECTION

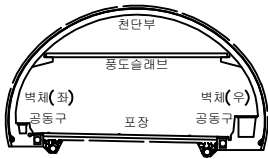


범례


	콘크리트		강철근콘크리트		철근콘크리트	발 주 처	서서울도시고속도로(주)
	아스팔트콘크리트		아스팔트콘크리트		아스팔트콘크리트	용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	아스팔트콘크리트		아스팔트콘크리트		아스팔트콘크리트	도면명	서부간선지하도로 NATM 41~50구간(일직)
	아스팔트콘크리트		아스팔트콘크리트		아스팔트콘크리트	도면번호	05

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보강
2	218	측벽부	박리	-	0.1	0.4	0.04	m	1	0.04	22'상 보강
3	218	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

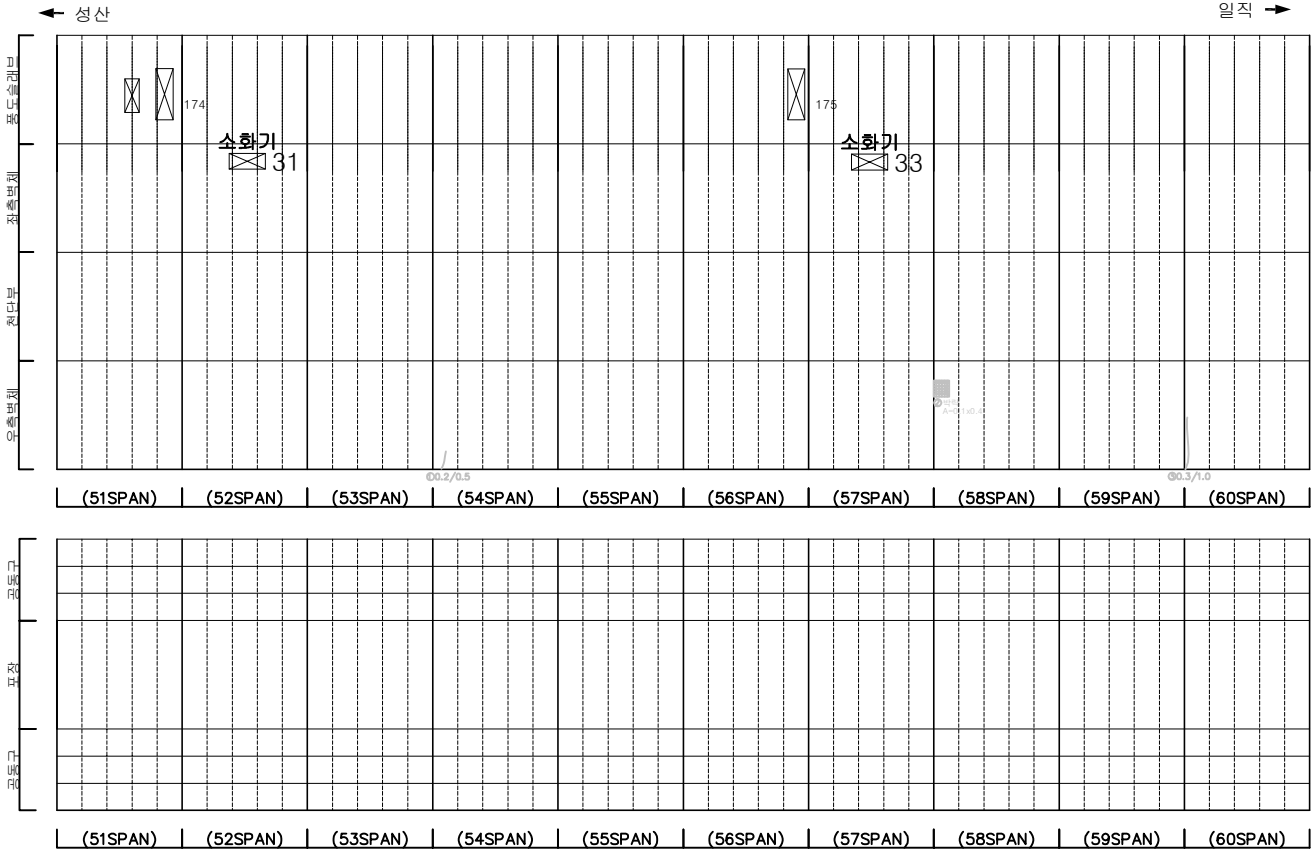

KEY PLAN

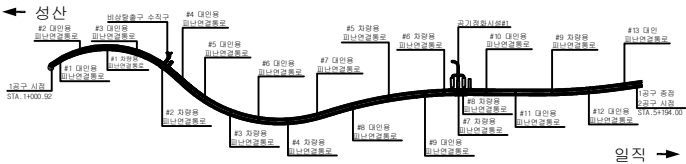

SECTION

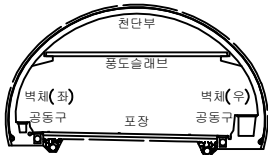


범례

	콘크리트		강근콘크리트		철근콘크리트
	돌		벽돌		타일
	아스팔트		골재		모래
	물		공기		전기
	불		가스		유
	흙		암		콘크리트
	강철		강철보강		강철보강
	강철보강		강철보강		강철보강
	강철보강		강철보강		강철보강
	강철보강		강철보강		강철보강


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 51~60구간(일직)
도 면 번호	06

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

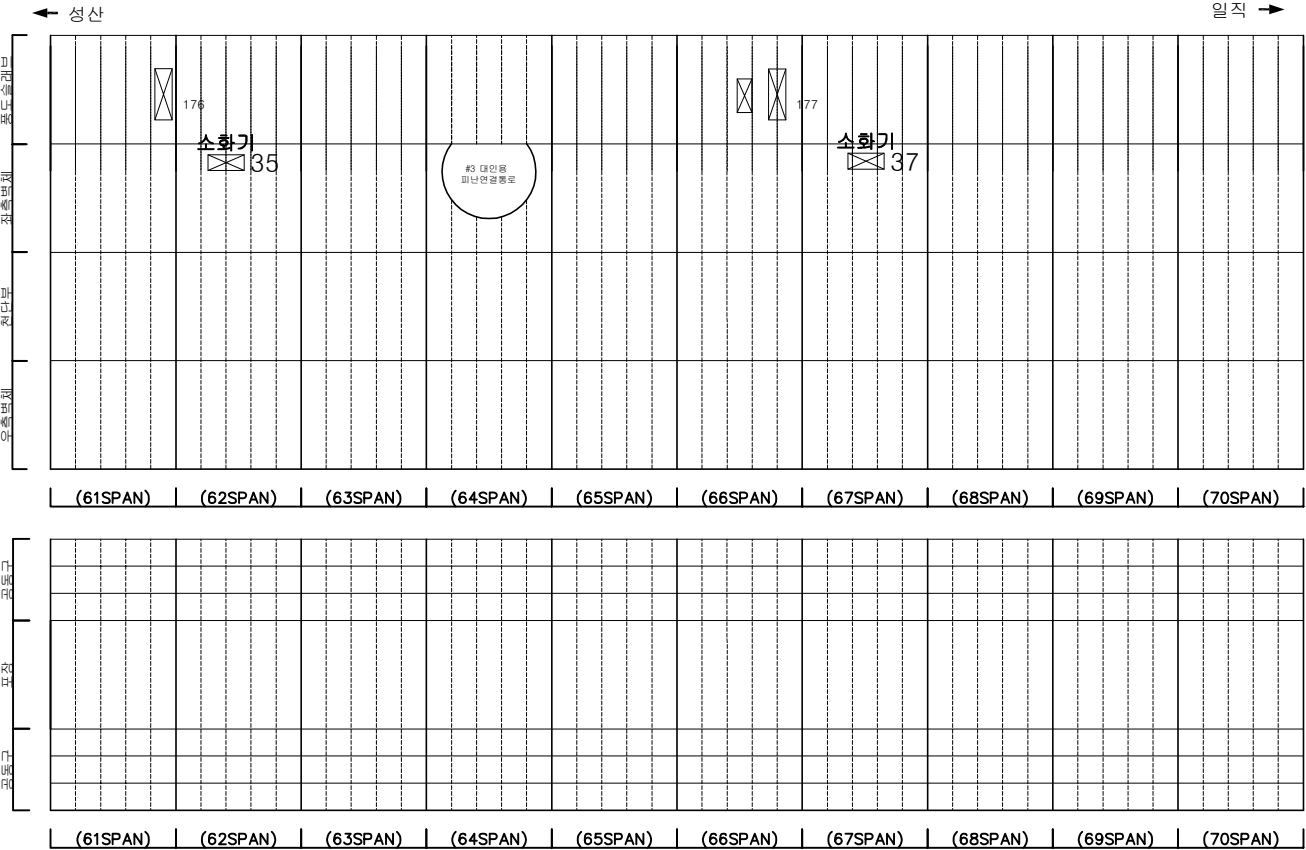

KEY PLAN

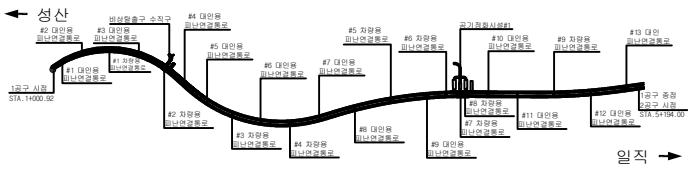

SECTION

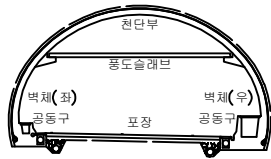


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽 폐	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	파굴, 변형	기타


발 주 처	서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 61~70구간(일직)
도 면 번호	07

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보강
2	22상	천단부	파손	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	0.01	
3	22상	천단부	파손	-	0.1	0.3	0.03	m²	1	0.03	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

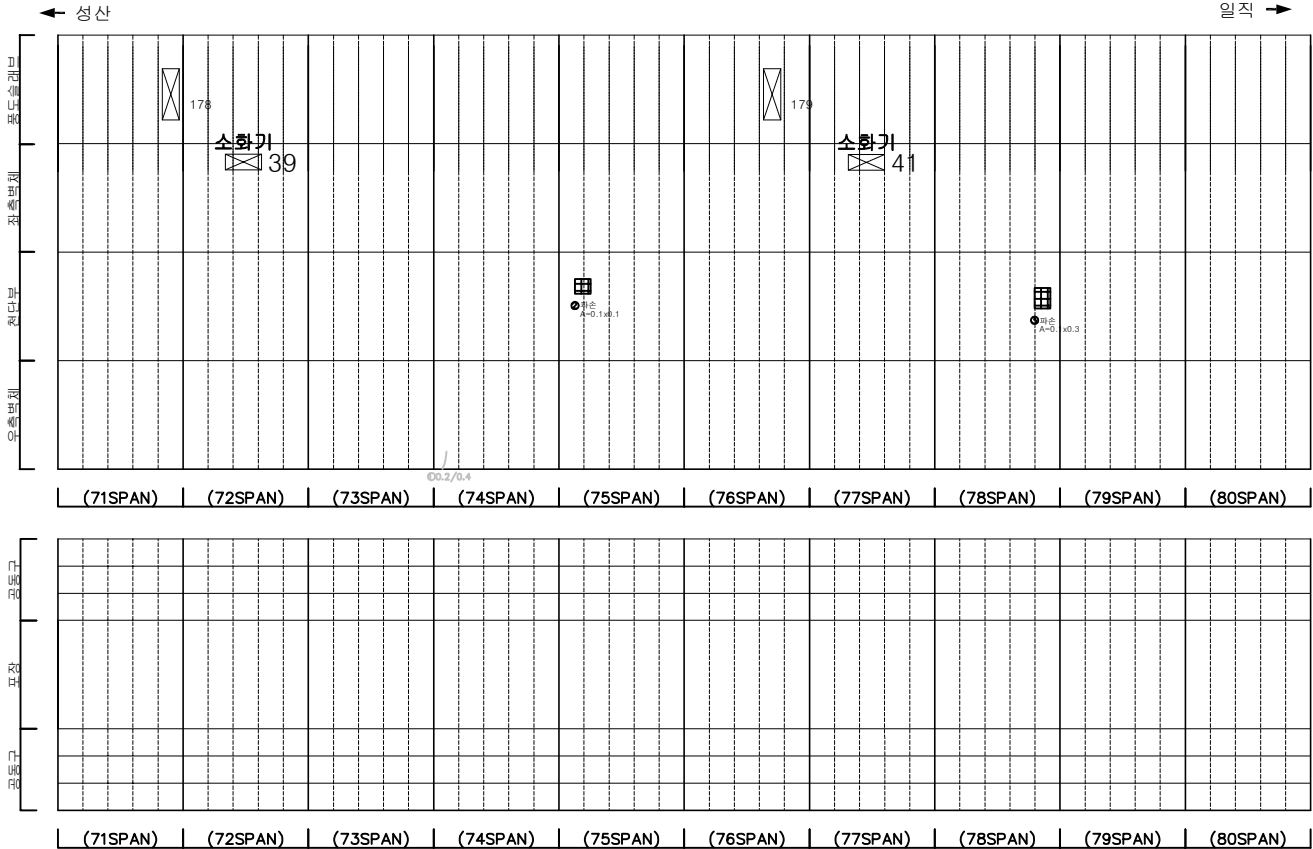

KEY PLAN

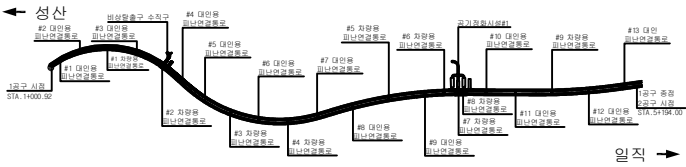

SECTION

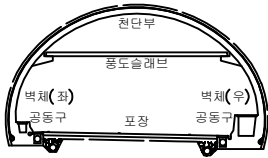


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 71~80구간(일직)
도면번호	08

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	천단부	균형	-	0.1	0.4	0.04	m ³	1	0.04	
2	21하	천단부	균형	-	0.1	4.0	0.40	m ³	1	0.40	
3	21하	천단부	균형	-	0.1	6.0	0.60	m ³	1	0.60	
4	21하	천단부	균형	-	0.1	1.0	0.10	m ³	1	0.10	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

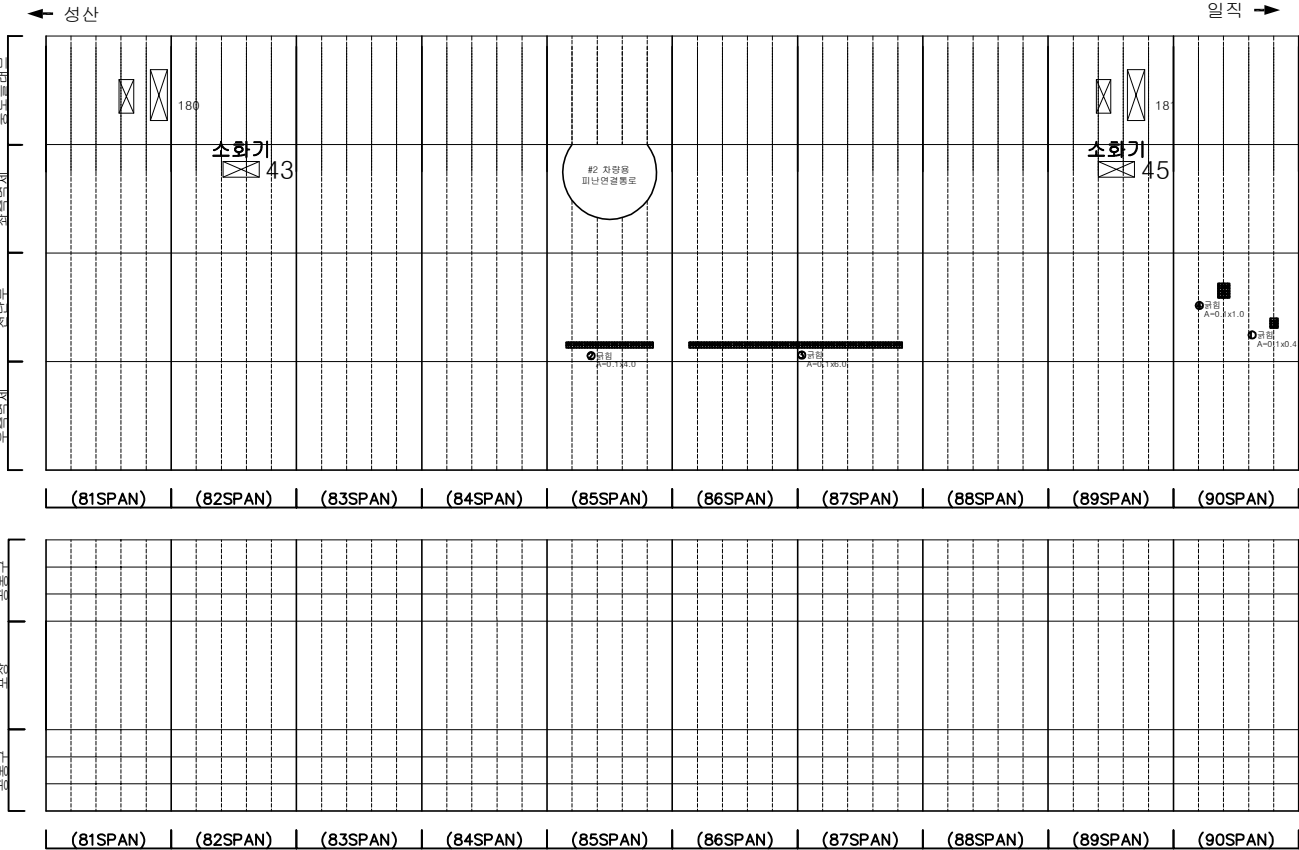

KEY PLAN

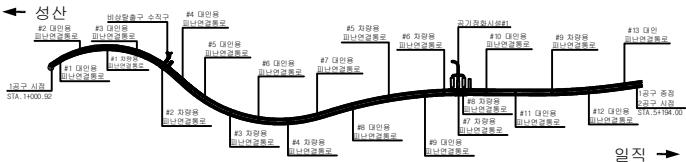

SECTION

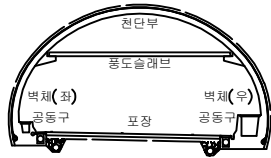


범례

	콘 열		망상콘열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽 폐		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 81~90구간(일직)
도 면 번호	09

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	2차정보
2	21하	천단부	균형	-	0.1	0.6	0.06	m²	1	0.06	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

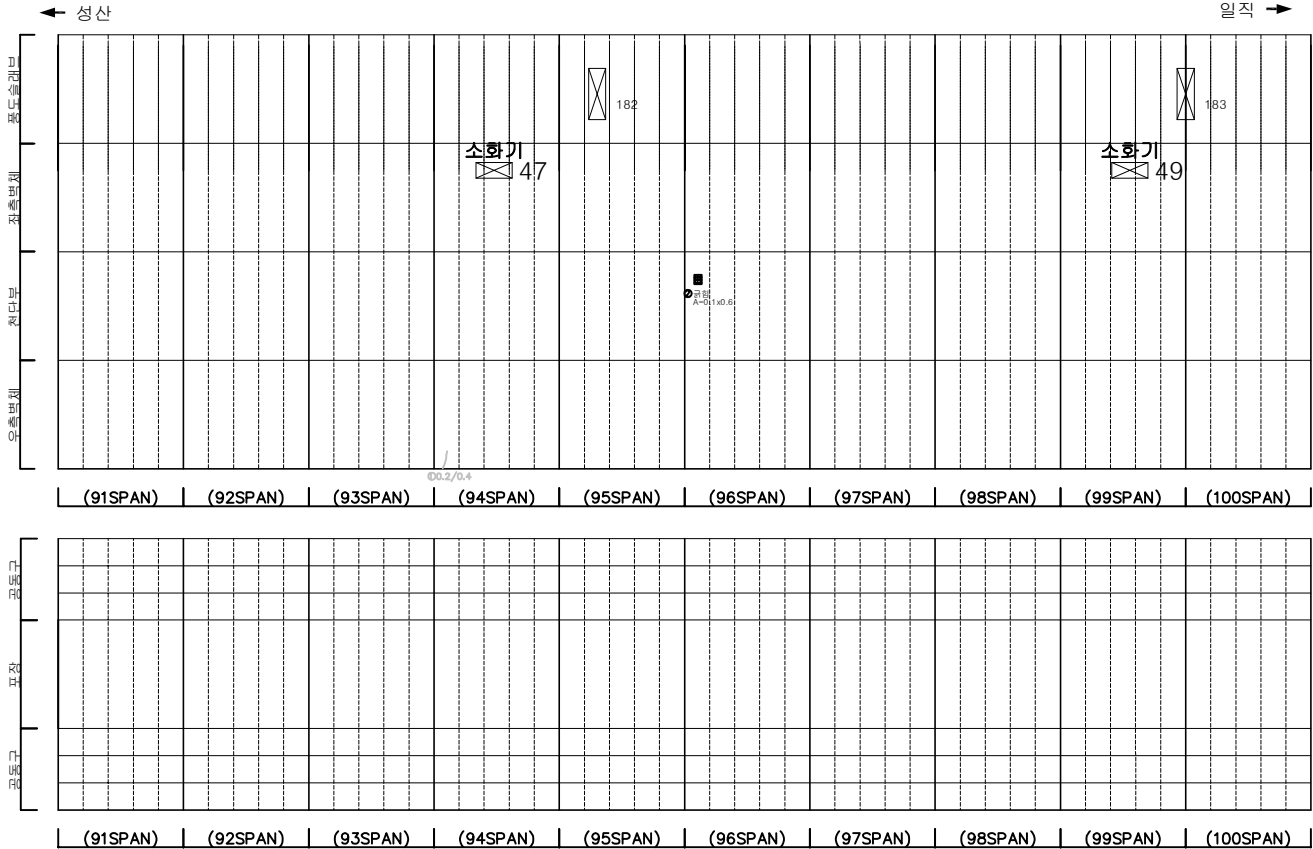

KEY PLAN

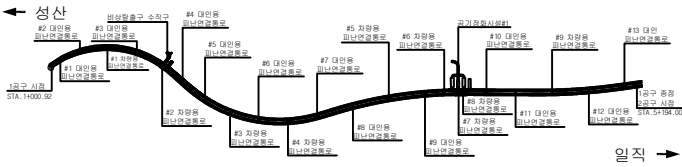

SECTION

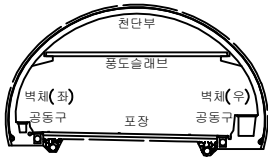


범례

	콘크리트		강철근		암반
	스프레이콘크리트		암반		암반
	암반		암반		암반
	암반		암반		암반
	암반		암반		암반
	암반		암반		암반
	암반		암반		암반
	암반		암반		암반
	암반		암반		암반
	암반		암반		암반


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 91~100구간(일직)
도면번호	10

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22상	포장부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

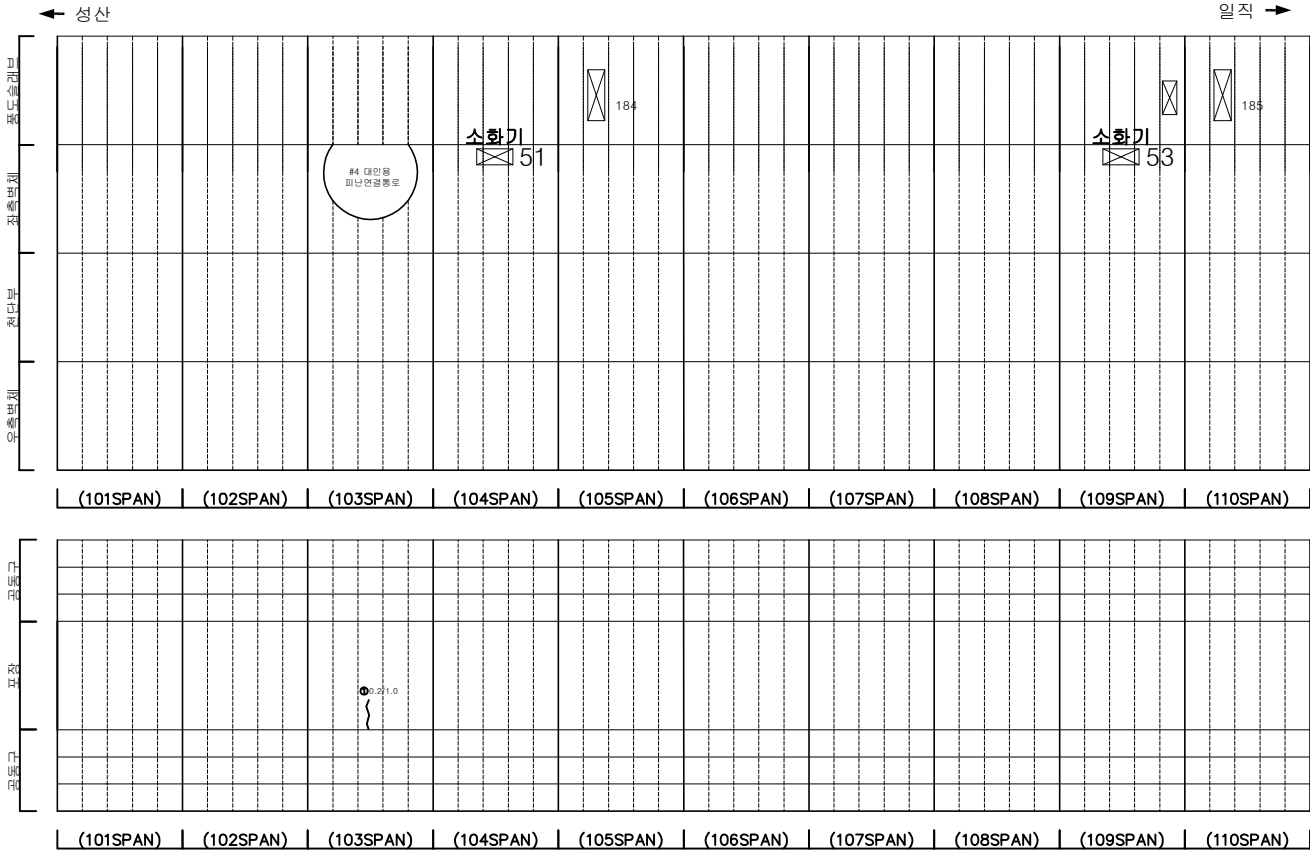

KEY PLAN

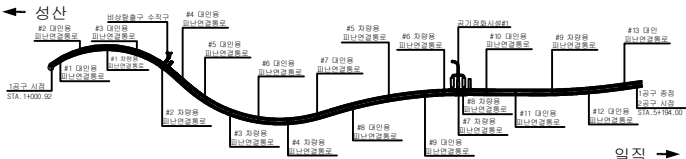

SECTION

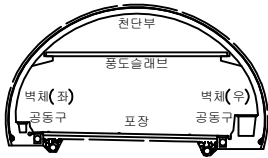


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽 폐		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도면명 서부간선지하도로 NATM 101~110구간(일직)
도 면 번 호	11

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	22상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
2	22상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

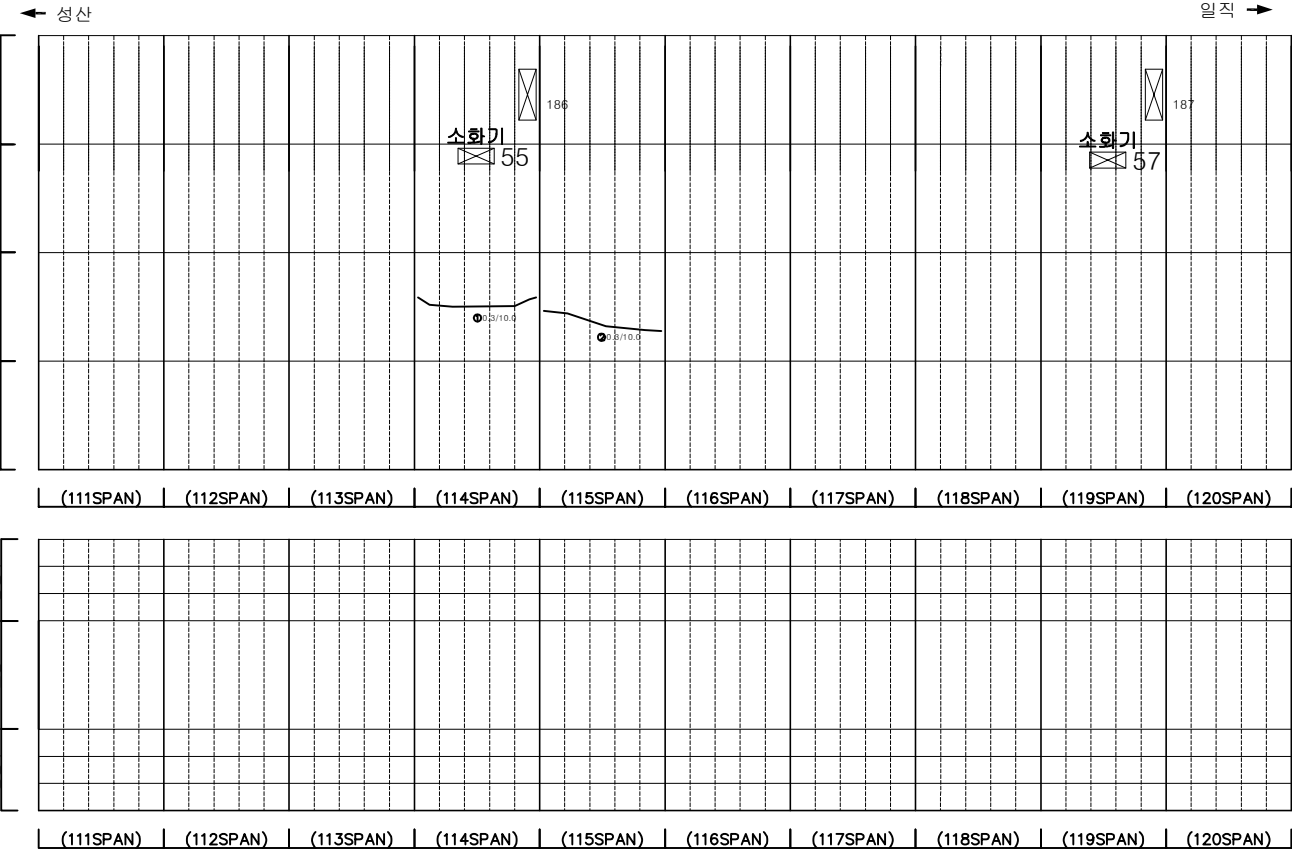

KEY PLAN

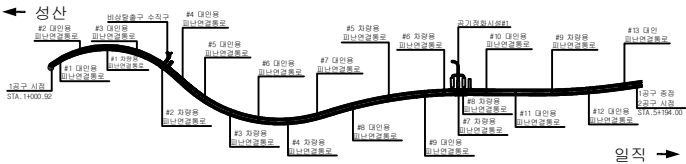

SECTION

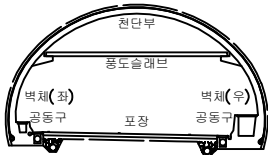


범례

	균열		망상균열		재료분리
	천치, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도면명 서부간선지하도로 NATM 111~120구간(일직)
도 면 번호	12

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21년	측벽부	망상균열	-	1.2	1.0	1.20	m	1	1.20	22'상 보강
2	21년	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	개	1	1.00	22'상 보강
3	22상	천단부	균열(0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
4	22상	천단부	균열(0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

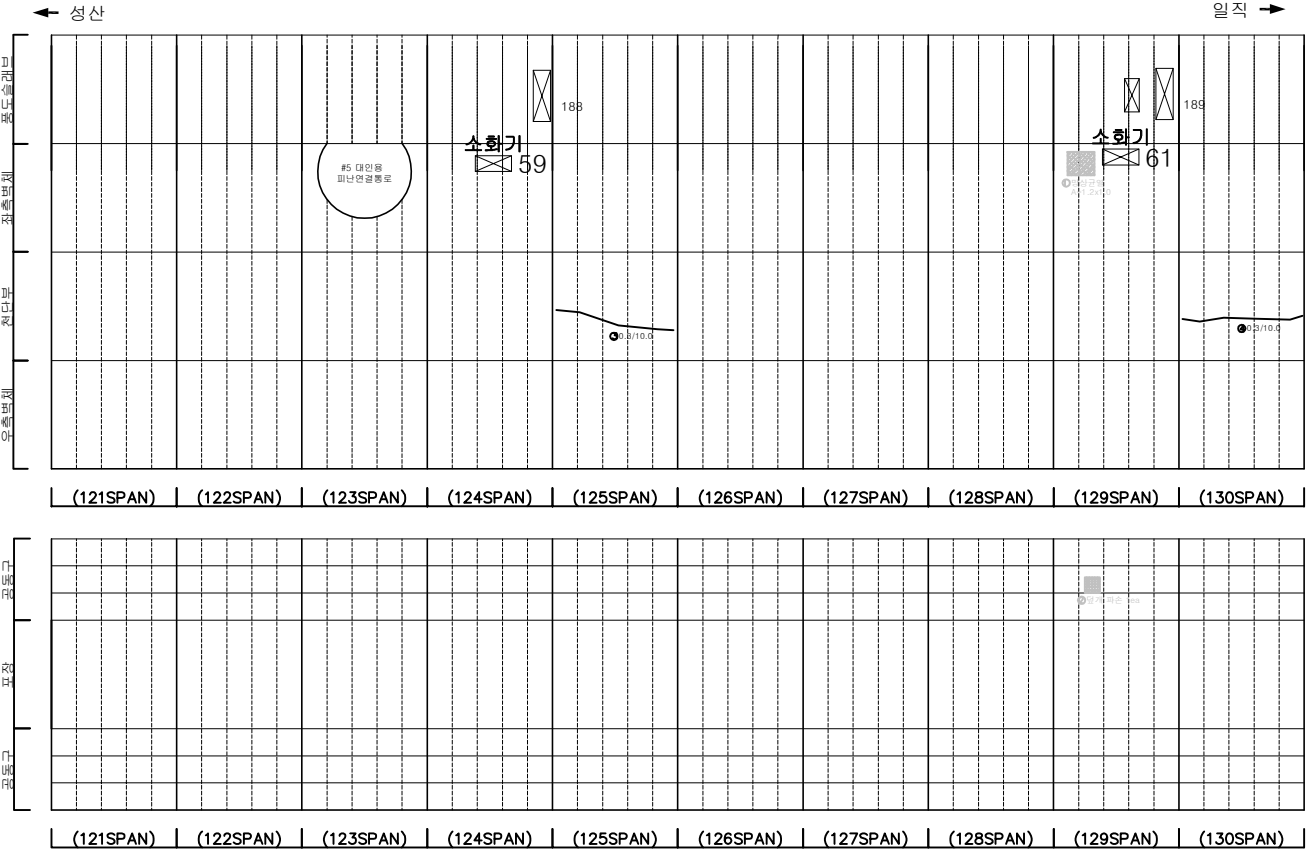

KEY PLAN

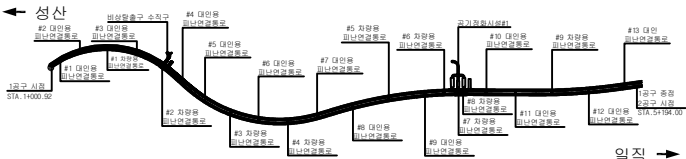

SECTION



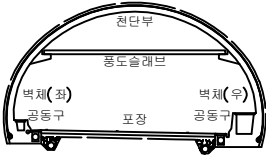


범례


균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 121~130구간(일직)
도면번호	13

손 상 물 량 표

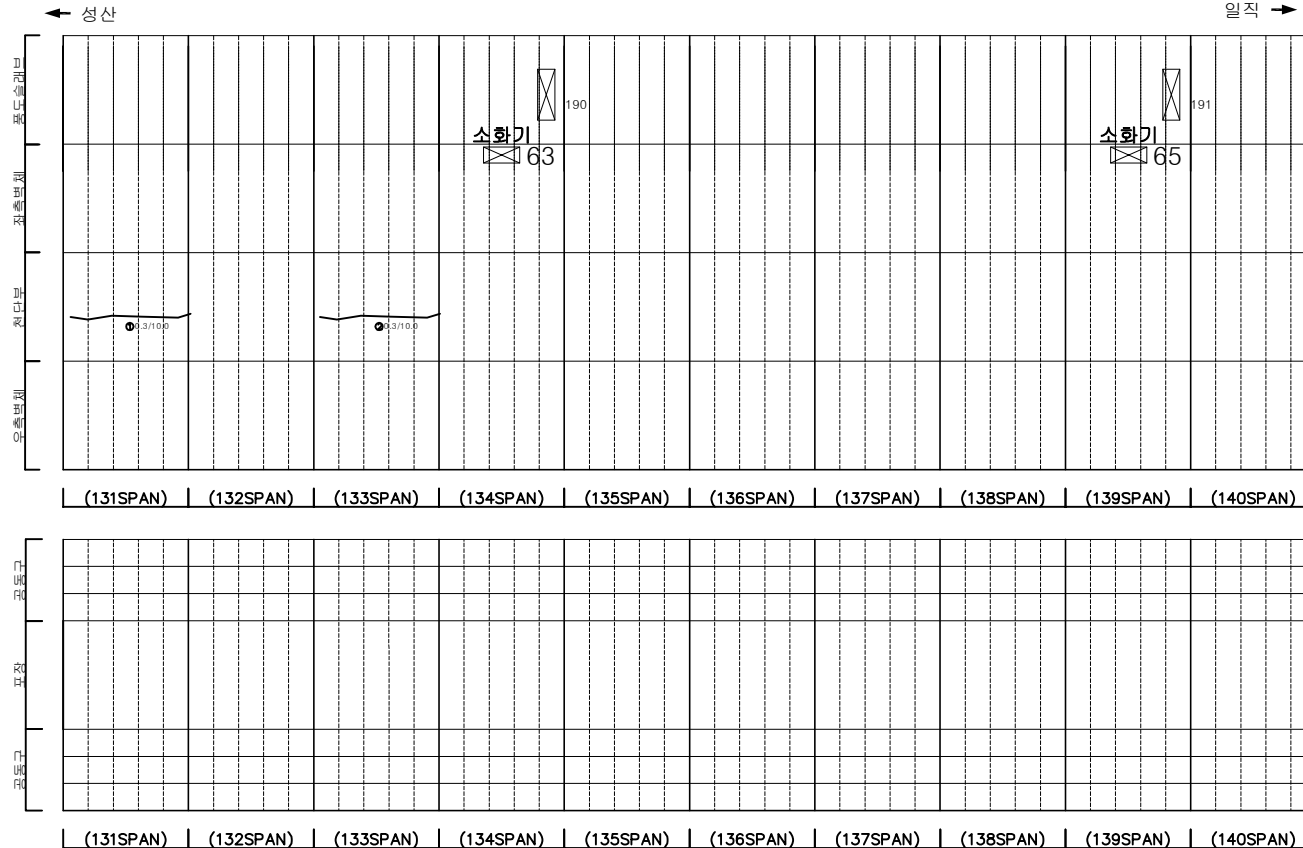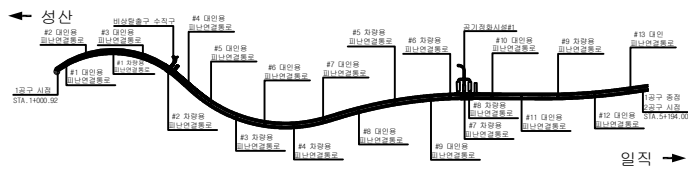[illegible]

SECTION

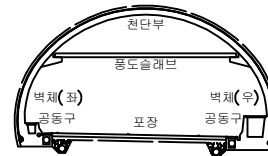


3	3
---	---


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 131~140구간(일직)
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 14

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보강
2	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보강
3	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.3	-	0.30	m	1	0.30	22'상 보강
4	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보강
5	22상	천단부	균형	-	0.2	0.5	0.10	m	1	0.10	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

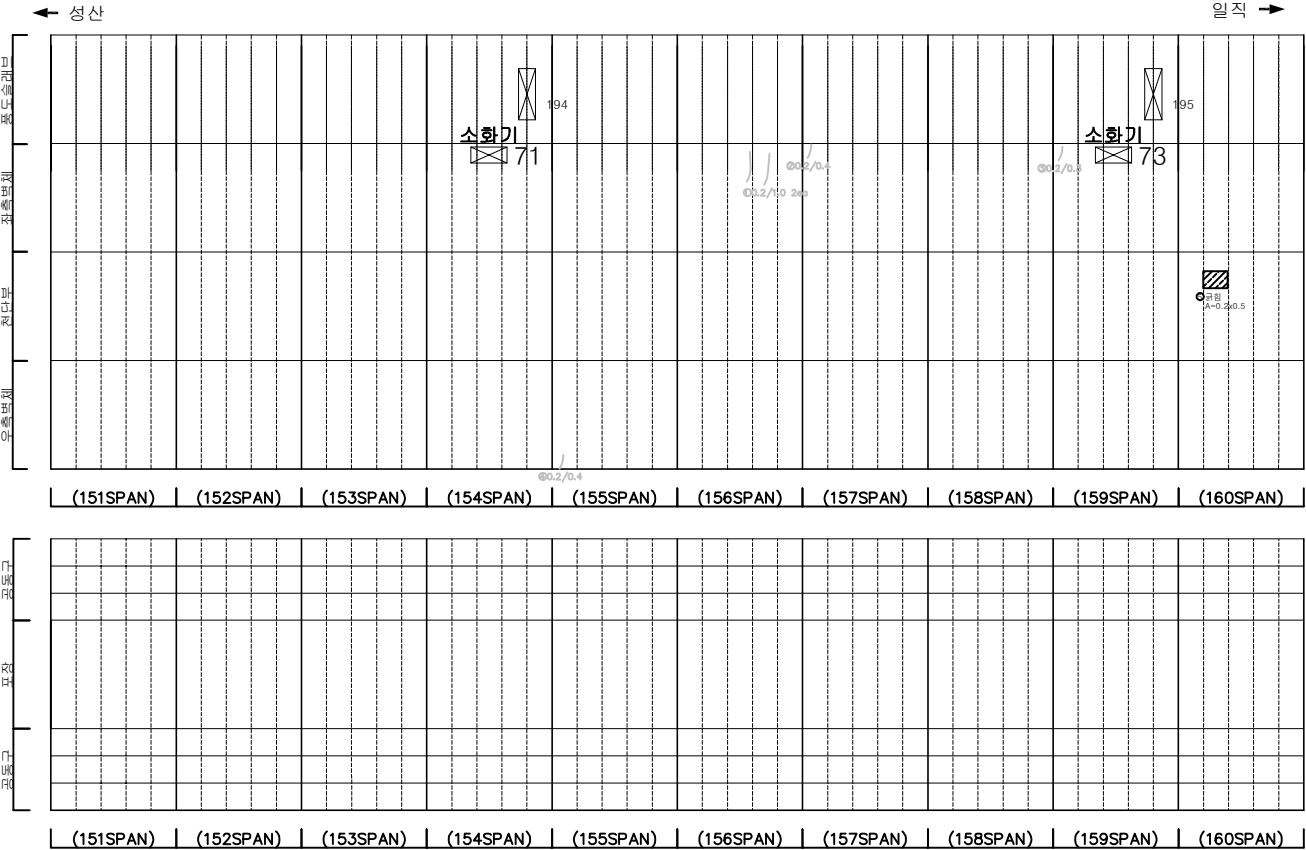

KEY PLAN

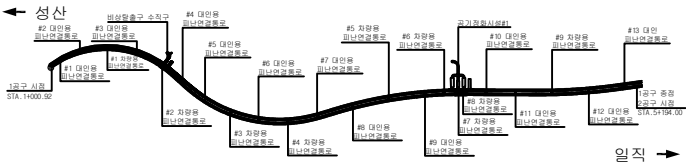

SECTION

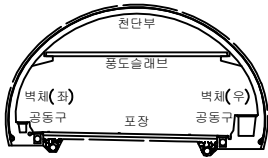

범례

균열	방사균열	재료분리
편치, 공동	균열, 파손	체수
누수, 습윤부	균열	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	파굴, 변형	기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 151~160구간(일직)
도 면 번호	16

손 상 물 량 표




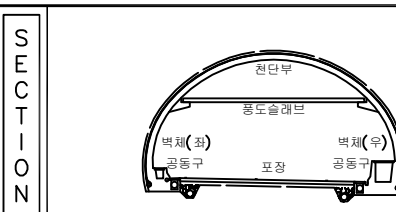
[illegible]


표 본		빈 칸		망상금일		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		면치, 면봉		박리, 파손		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		누수, 습윤부		배 배		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 161~170구간(일직)
		부 식		파괴, 변형		기 타	도 면 번 호 17

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21년	측벽부	박리	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	22상 보강
2	22상	천단부	박리	-	0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

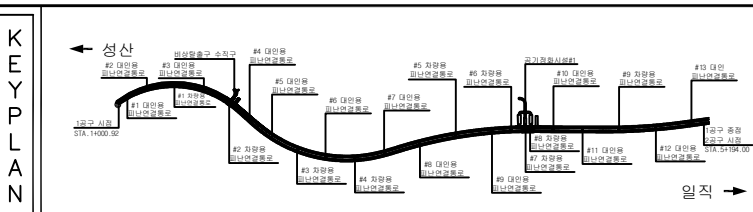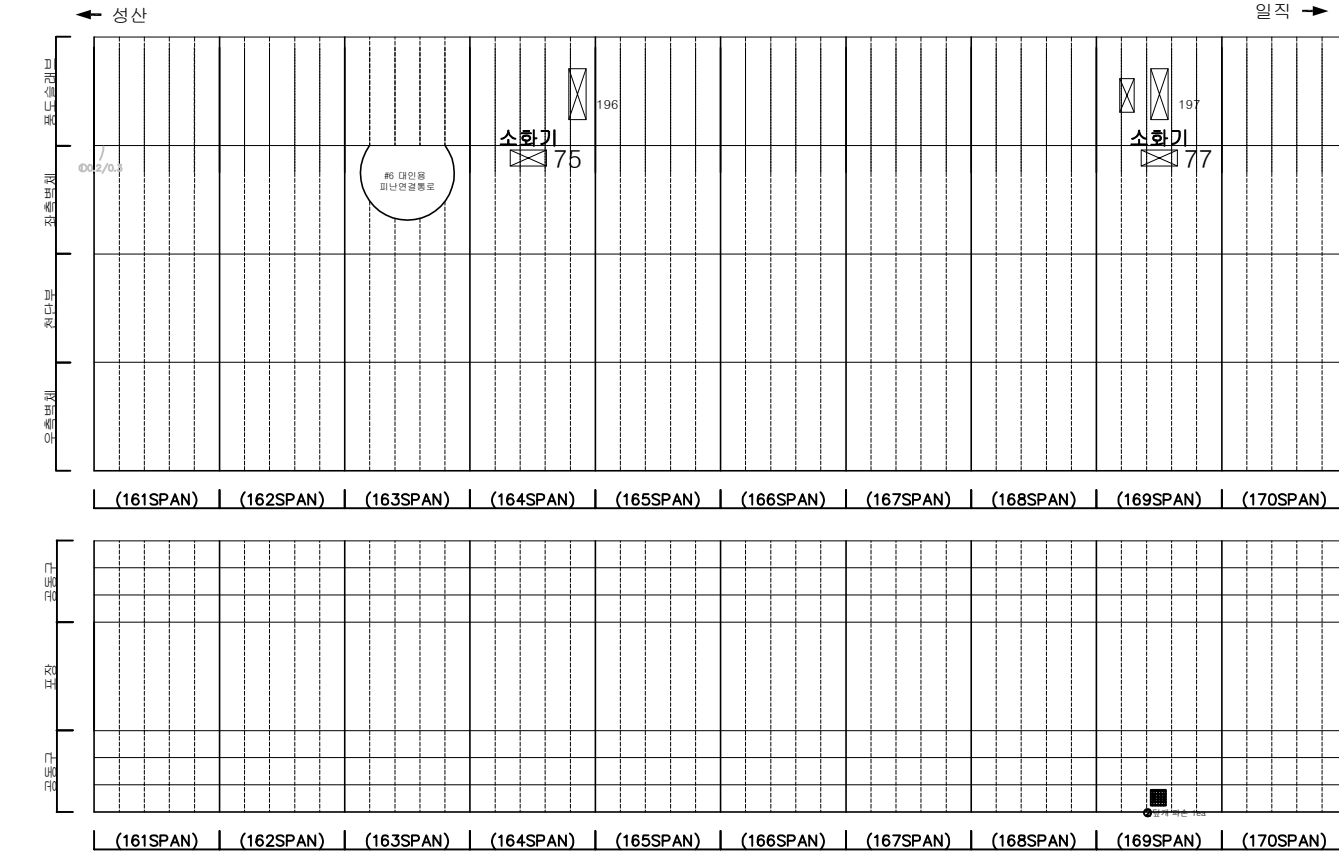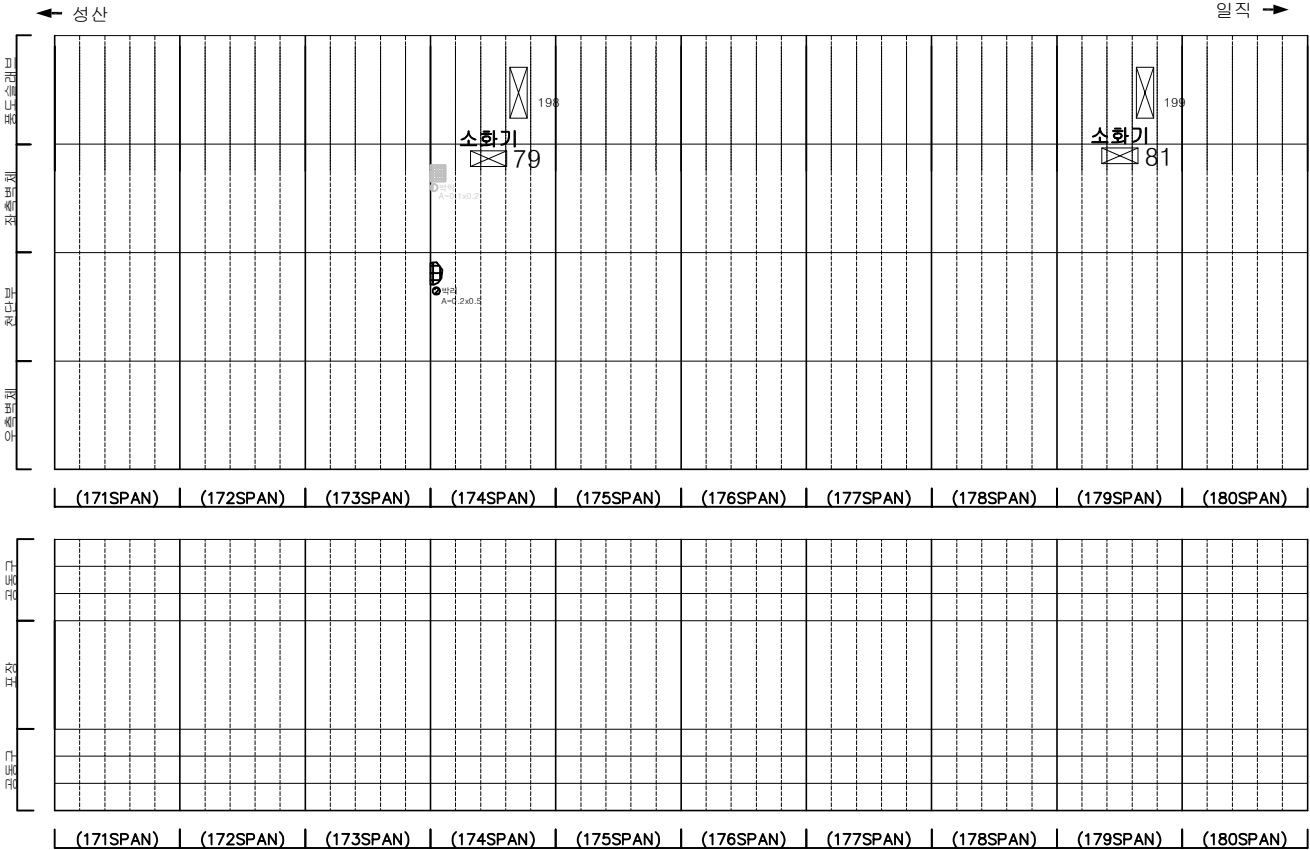

KEY PLAN

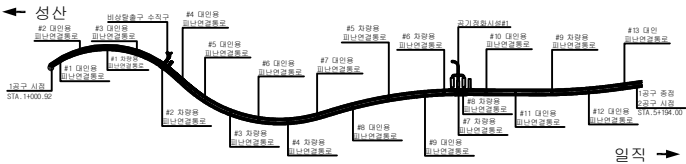

SECTION

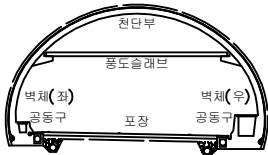


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	파굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 171~180구간(일직)
도 면 번호	18

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

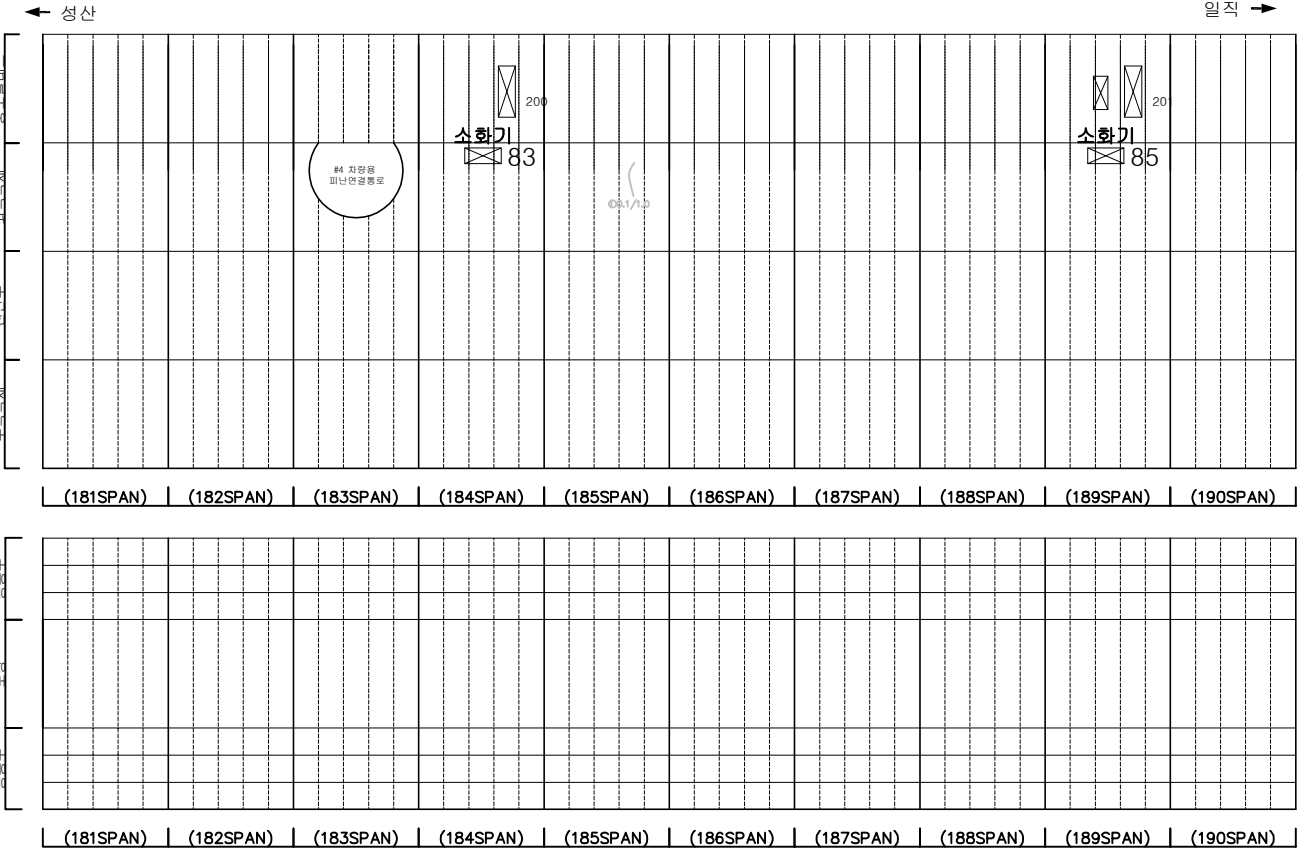

KEY PLAN

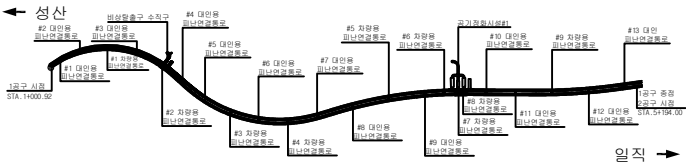

SECTION



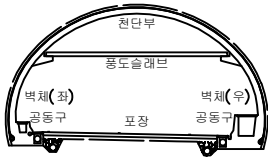


범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	파굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 181~190구간(일직)
도 면 번호	19

손 상 물 량 표

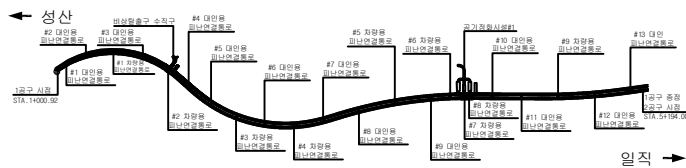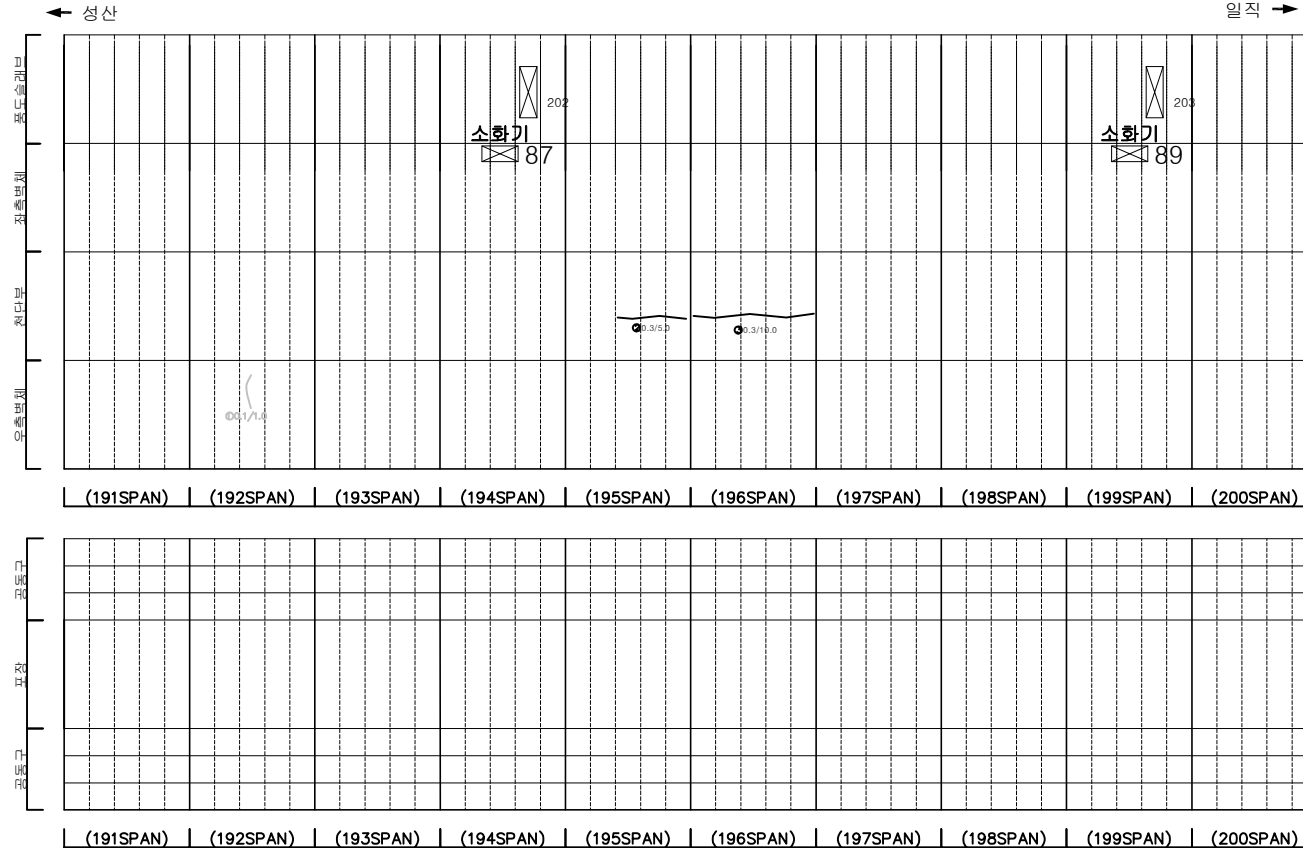[illegible]

SECTION

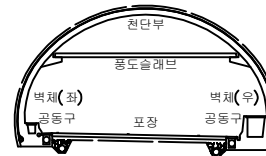


二五


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울도시고속도로(주)
	점치, 광동		박리, 파손		체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 습관부		백 텍		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 191~200구간(일직)
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 20

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	218	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	5	5.00	22'상 보수
2	218	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보수
3	218	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	1.00	m	2	1.00	22'상 보수
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

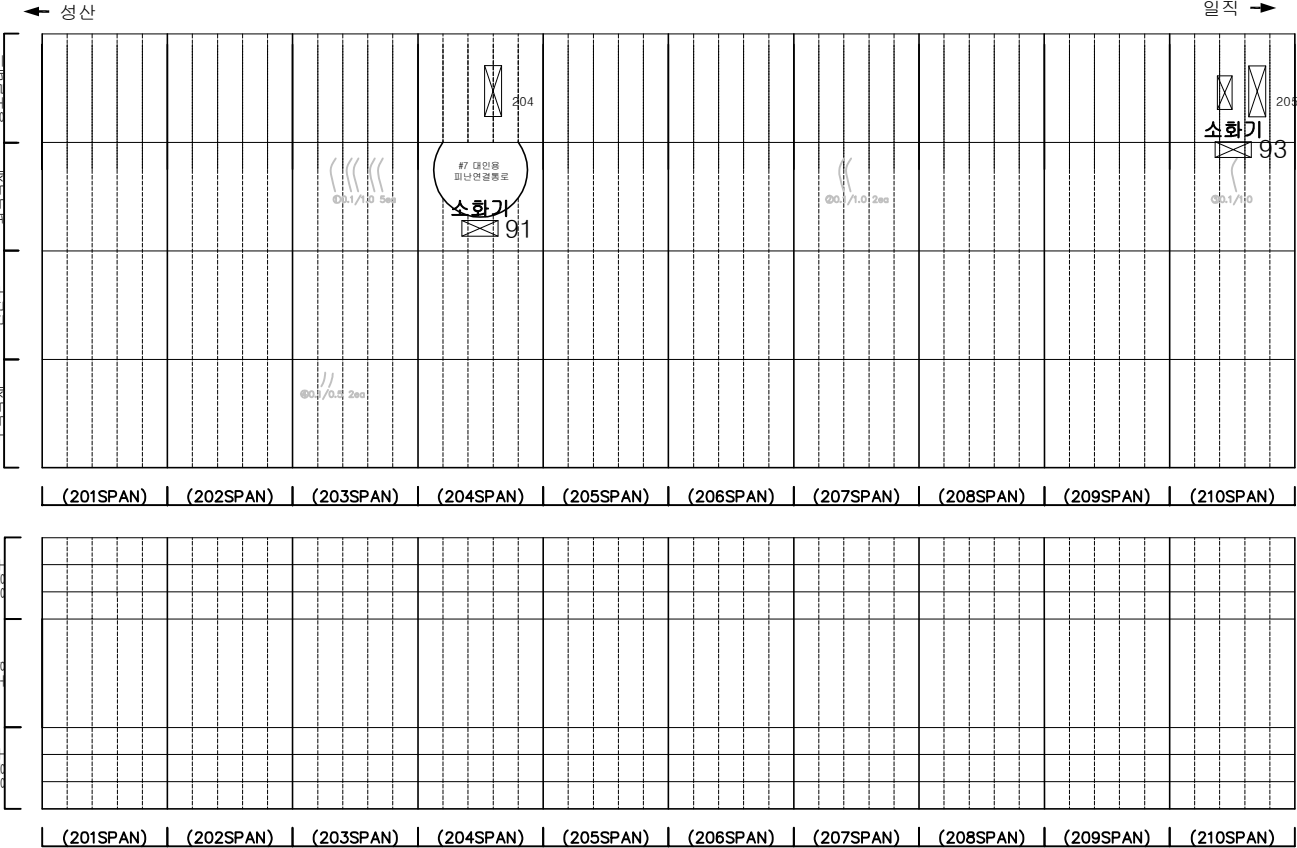

KEY PLAN

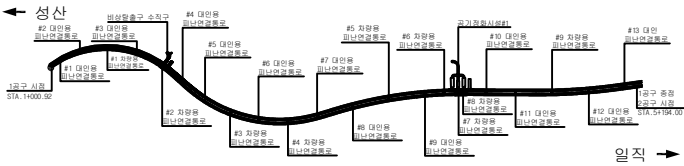

SECTION

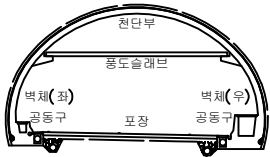


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	파굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 201~210구간(일직)
도 면 번호	21

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

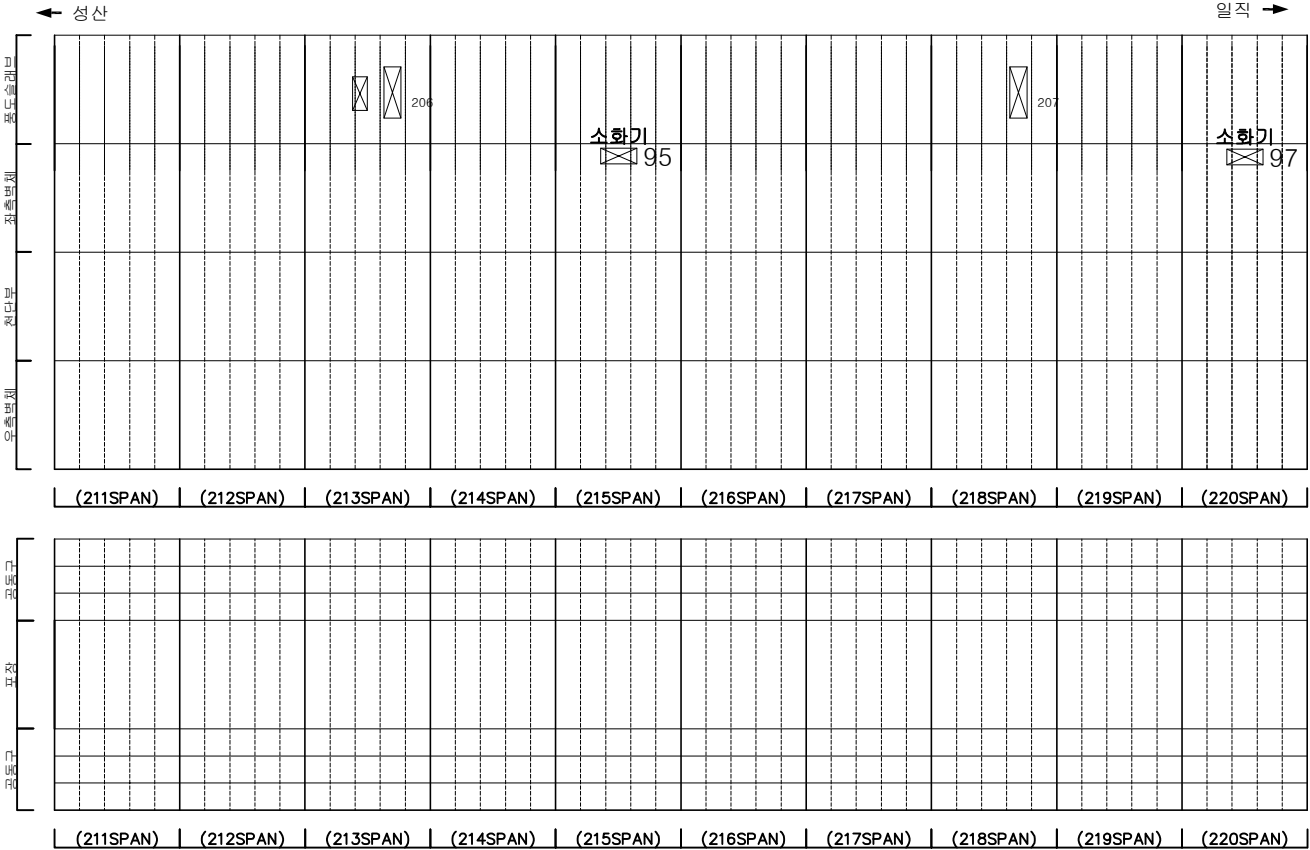

KEY PLAN

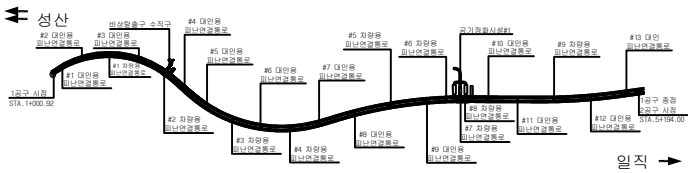

SECTION

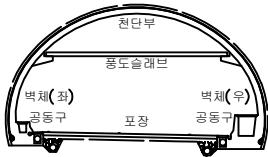


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	파굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 211~220구간(일직)
도 면 번호	22

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

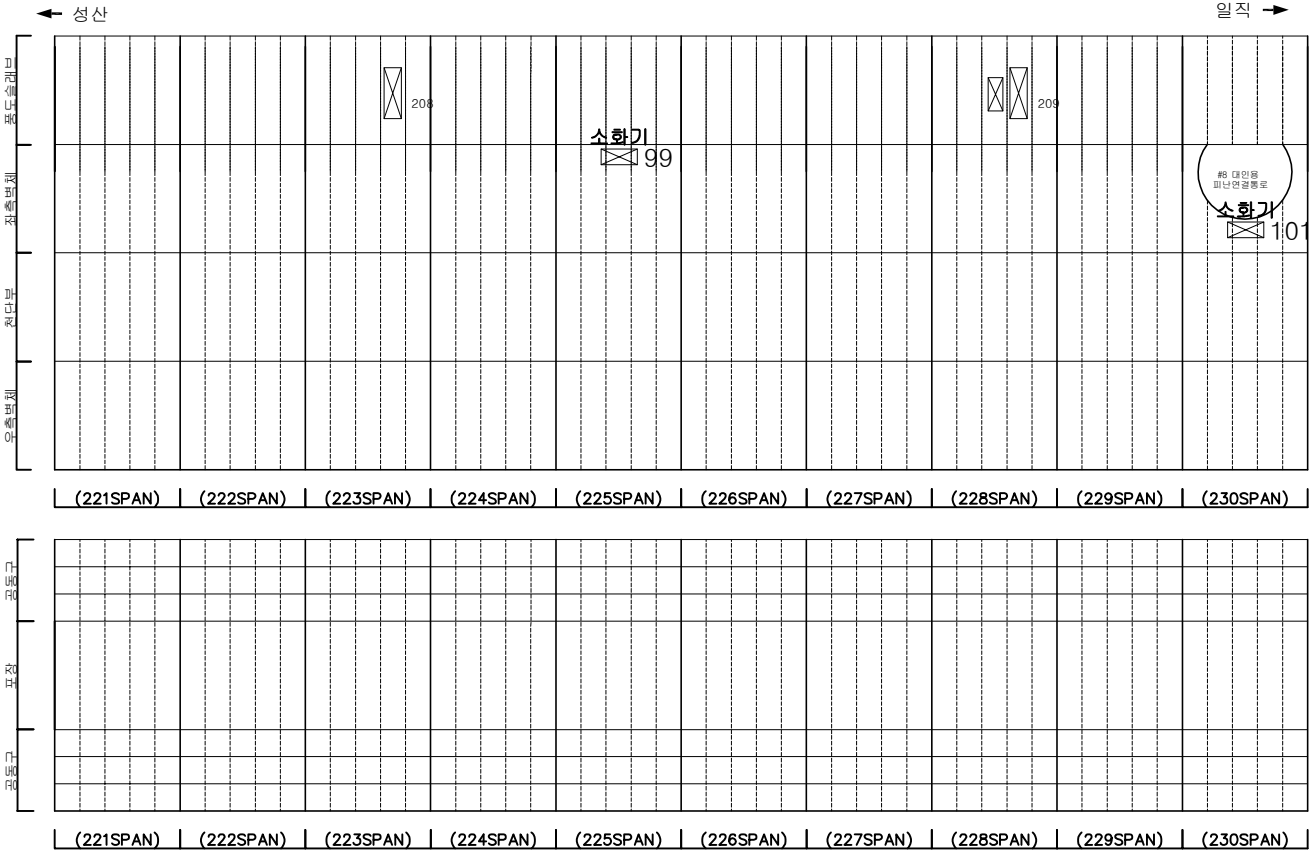

KEY PLAN

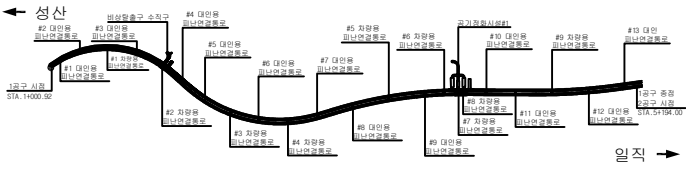

SECTION

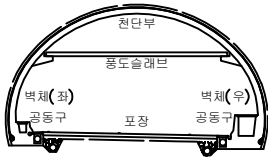


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 221~230구간(일직)
도면번호	23

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

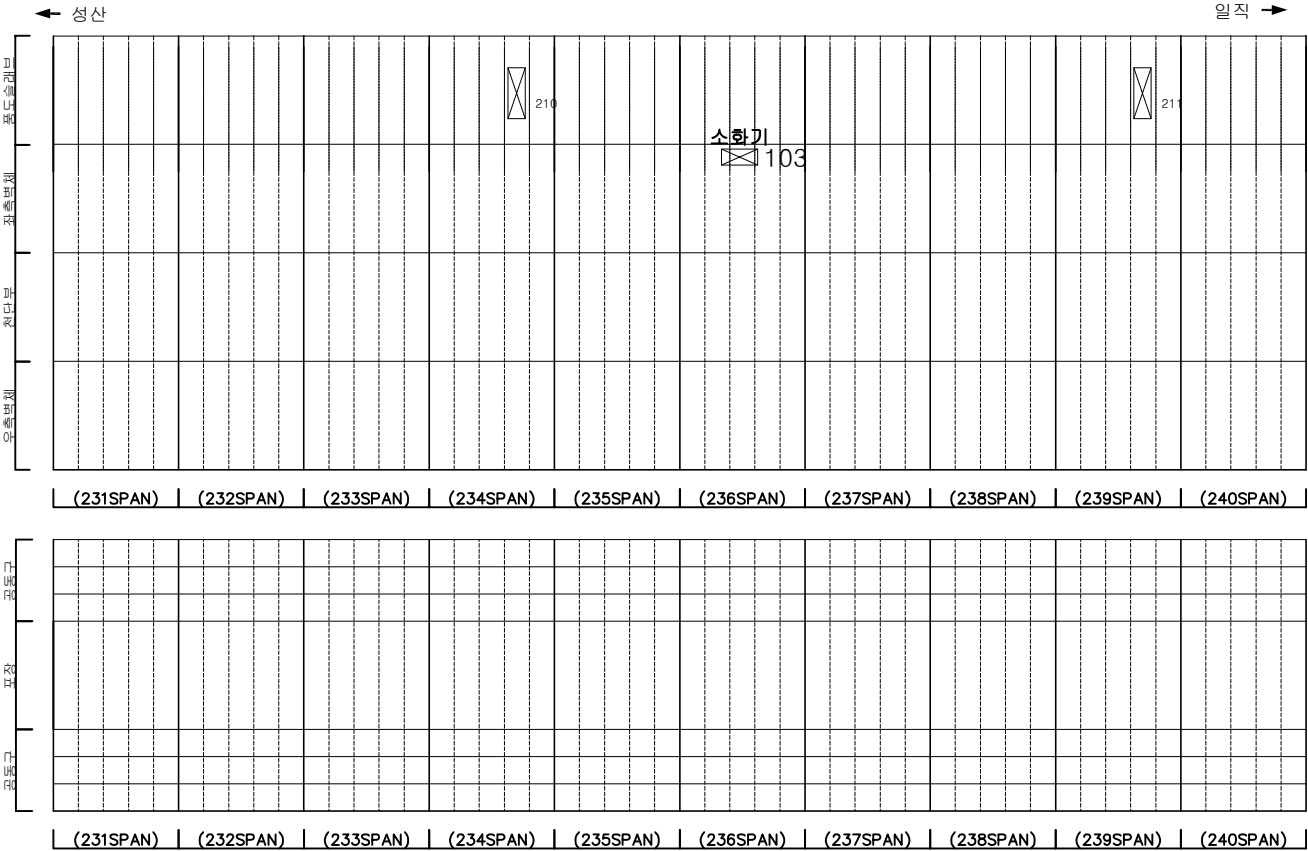

KEY PLAN

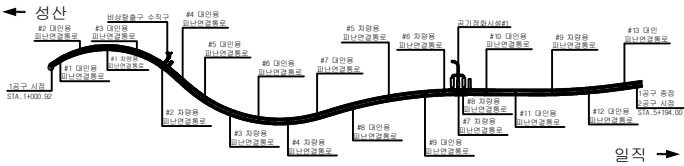

SECTION

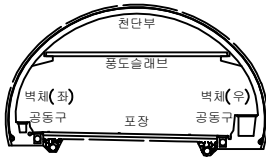


범례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	박리, 파손	체수	서서울도시고속도로(주)
누수, 습윤부	벽 폐	퇴적물	용 역 명
철근노출	침 하	열 화	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			서부간선지하도로 NATM 231~240구간(일직)
			도 면 번 호
			24

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	218	측벽부	균열(균열)	-	3.0	1.5	4.50	m	1	4.50	22'상 보강
2	218	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.2	-	1.20	m	1	1.20	22'상 보강
3	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	3	3.00	22'상 보강
4	22상	천단부	균열(폭0.2mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

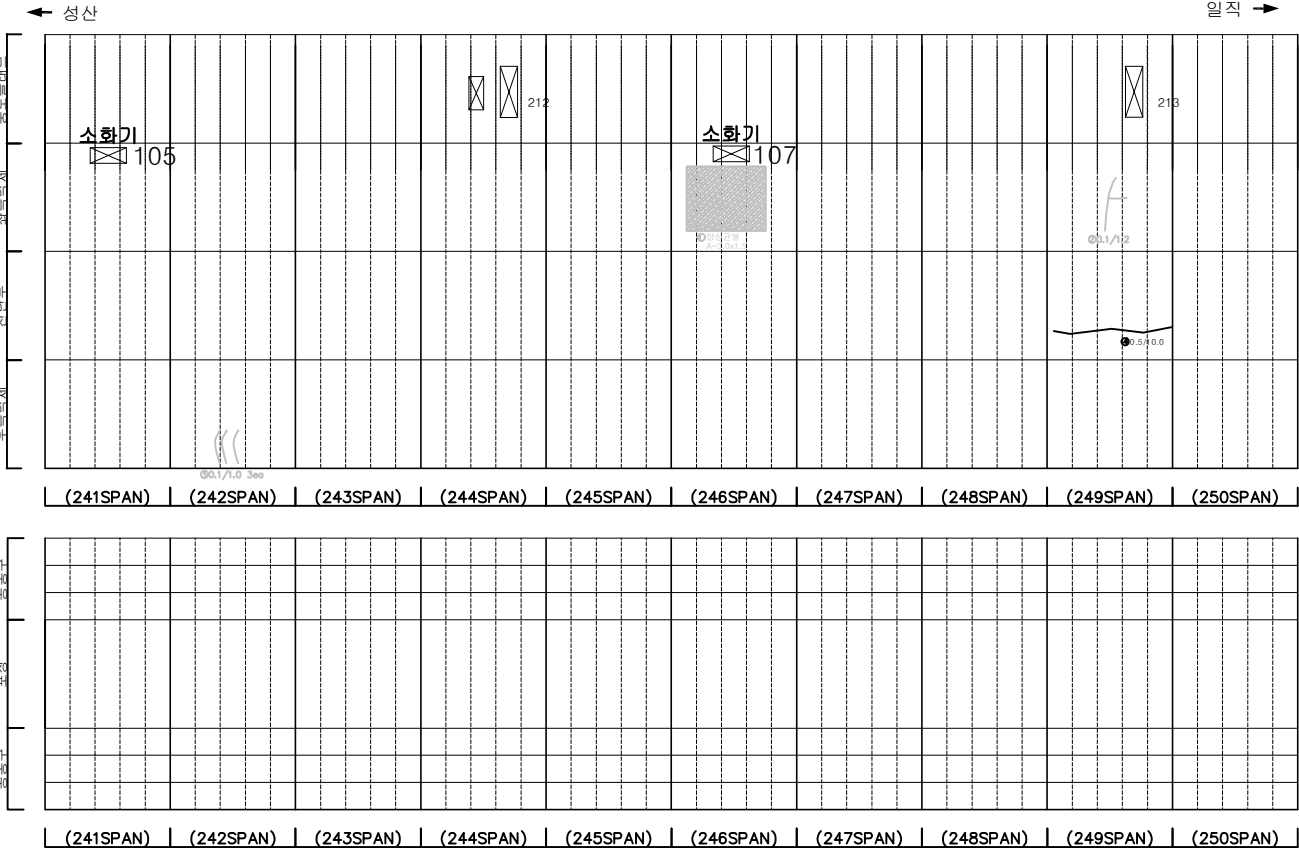

KEY PLAN




SECTION

범례


균열	방상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	균열	퇴적물	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
철근노출	침하	열화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호

25

손 상 물 량 표

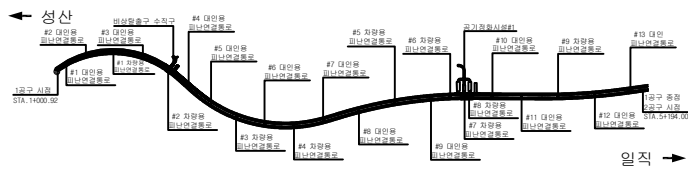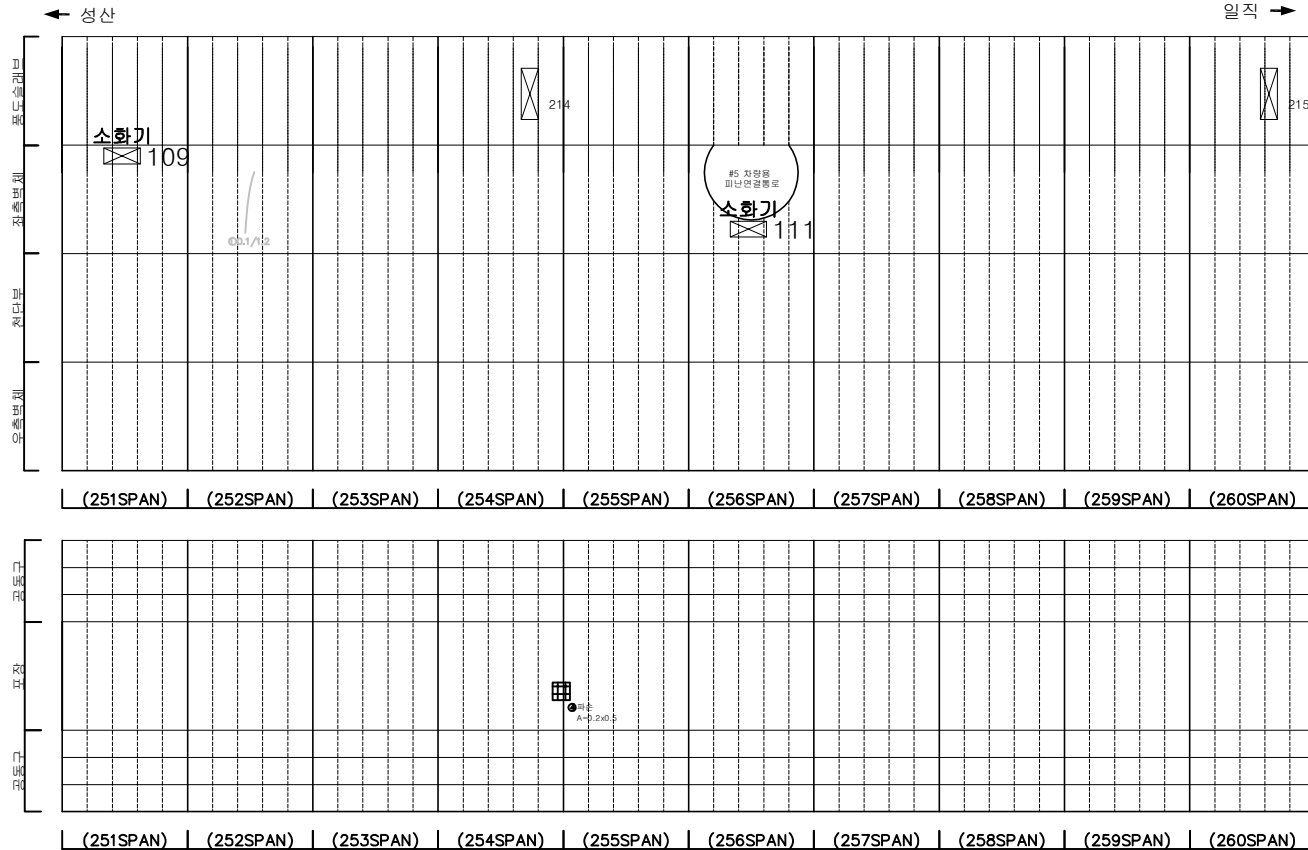[illegible]

SECTION

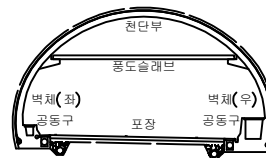


五	三
---	---


	간 열		망상균열		재료분리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습관부		백 테		퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 251~260구간(일직)
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호 26
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	218	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.8	—	1.80	m	1	1.80	27상 보강
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

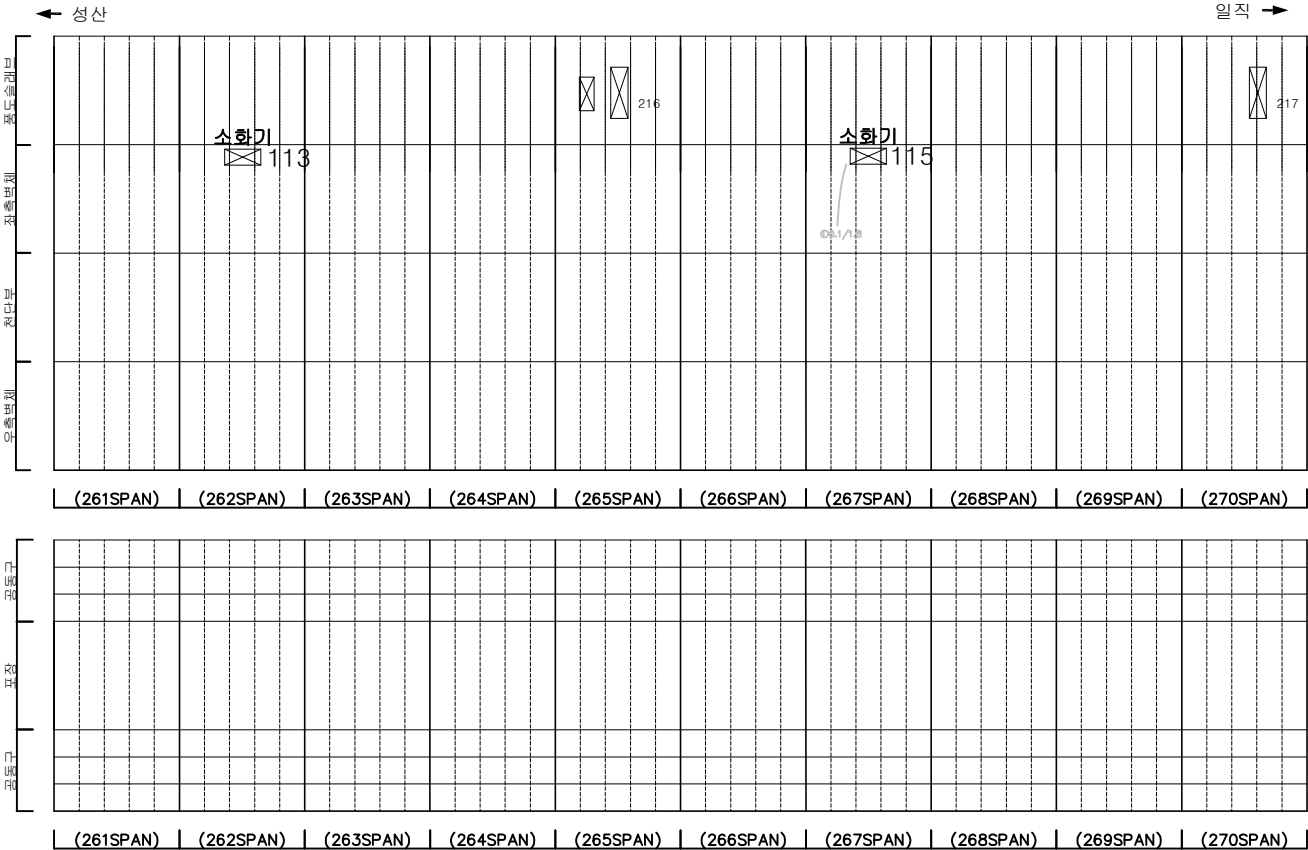

KEY PLAN

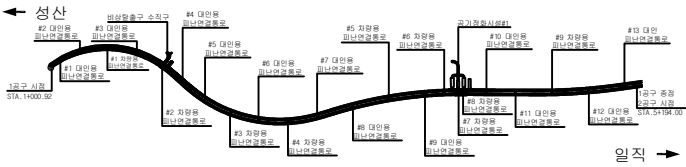

SECTION

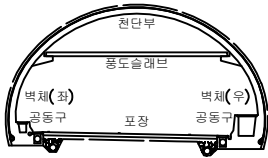


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	침하		열화		기타
	부식		좌굴, 변형		


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 261~270구간(일직)
도면번호	27

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	218	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2	218	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	2.5	-	2.50	m	1	2.50	22'상 보강
3	218	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	4.5	-	4.50	m	1	4.50	22'상 보강
4	218	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
5	218	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.60	m	2	1.20	22'상 보강
6	22상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	22상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

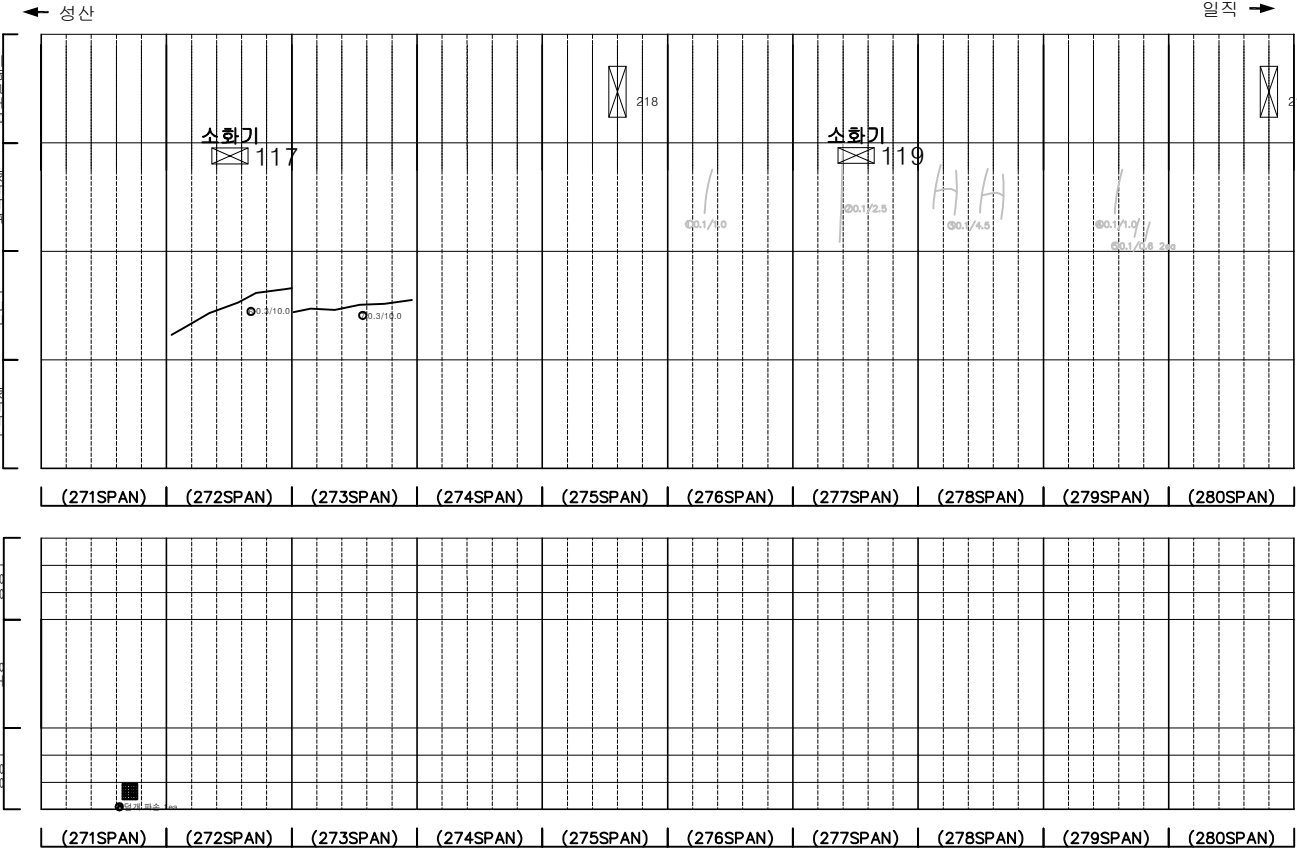

KEY PLAN

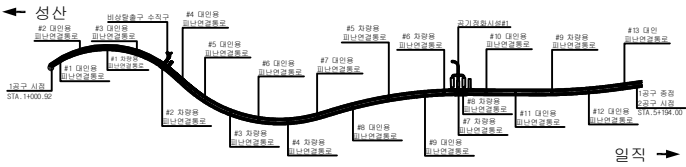

SECTION

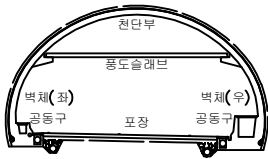


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 271~280구간(일직)
도면번호	28

손 상 물 량 표

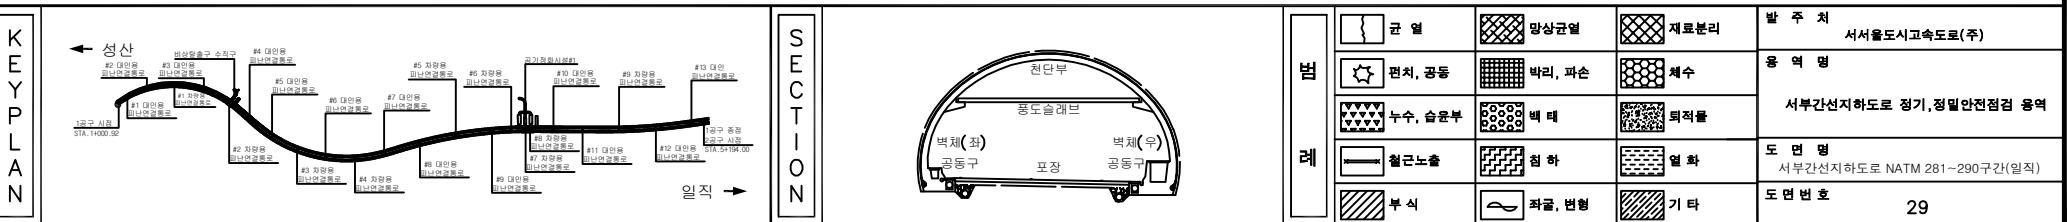[illegible]

손 상 물 량 표




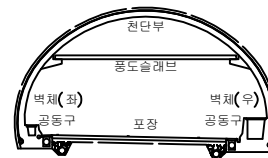
[illegible]


표 의		빈 열		방상금열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		면치, 망동		박리, 파손		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		누수, 습윤부		배 배		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 291~300구간(일직)
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도면 번호 30

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보강
2	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보강
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

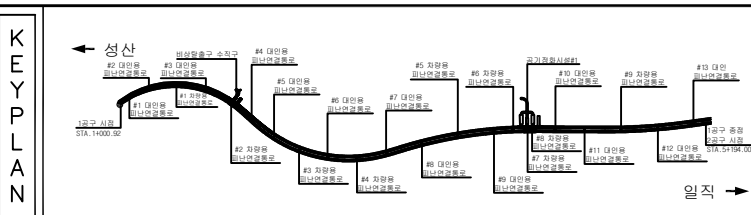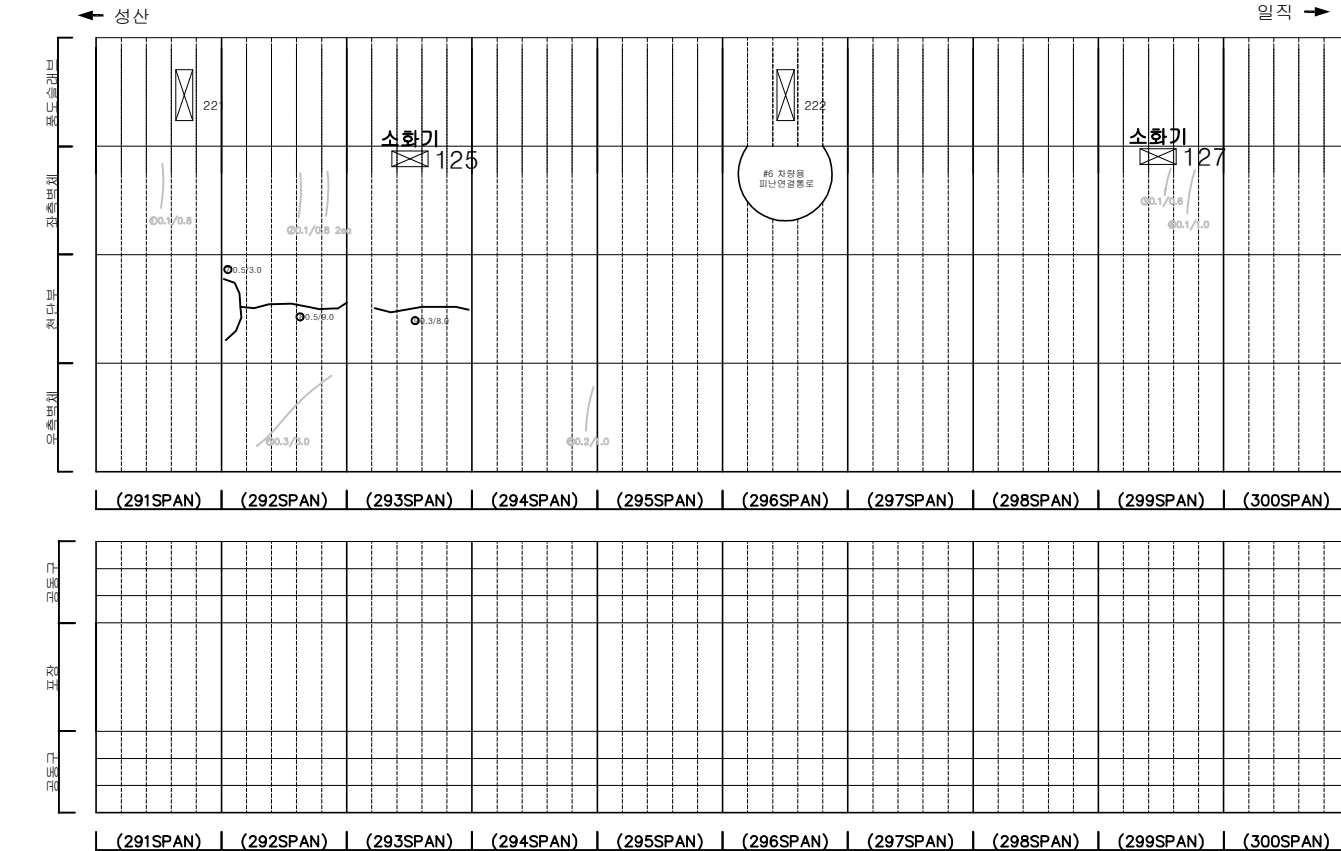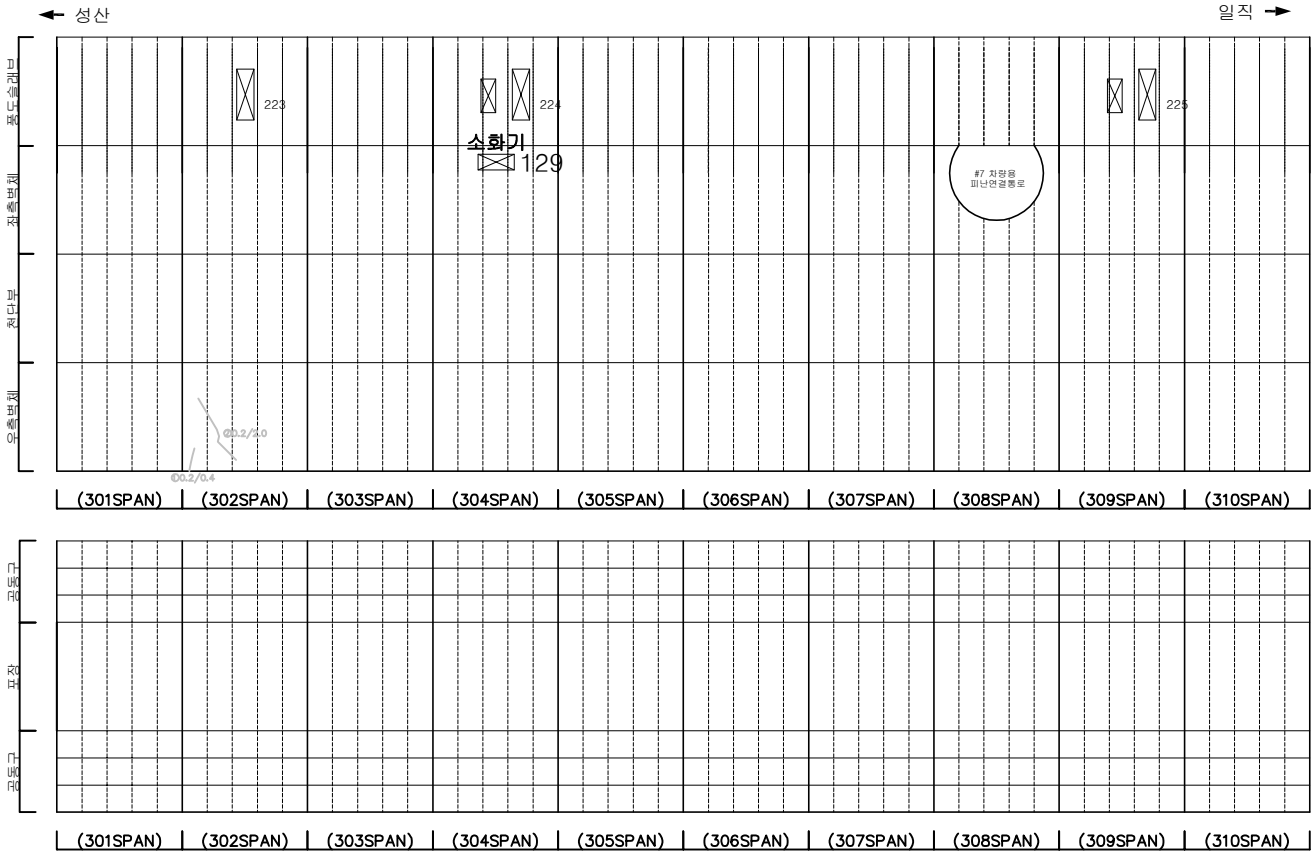

KEY PLAN

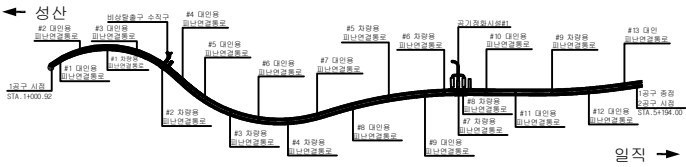

SECTION

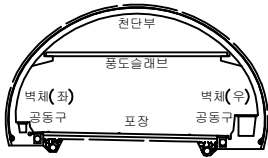


범례


	콘크리트		강근콘크리트		철근콘크리트
	벽돌, 광돌		벽돌, 파손		채수
	두수, 습윤부		백래		표적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	#	1	0.40	22'상 보강
2	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	#	1	0.40	22'상 보강
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	#	1	10.00	
4	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

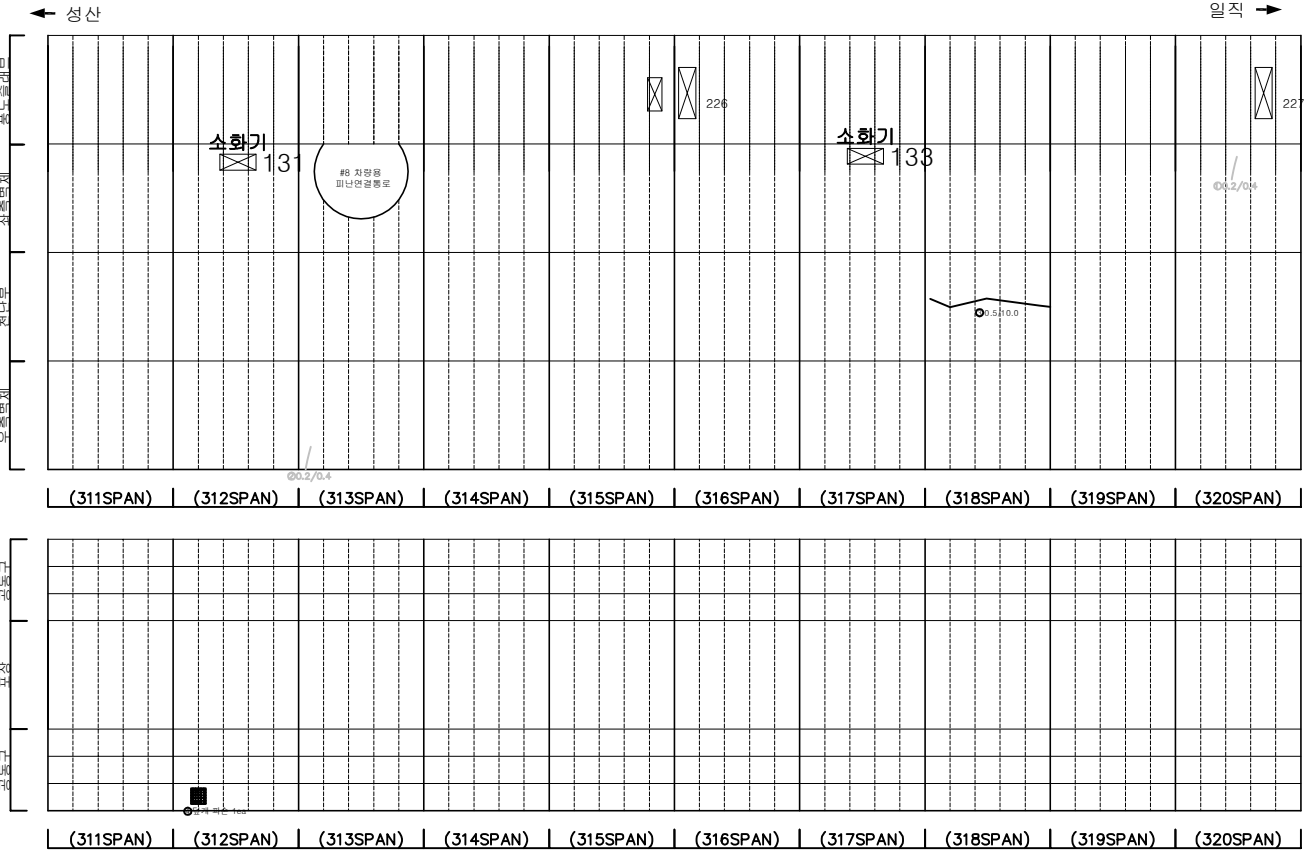

KEY PLAN

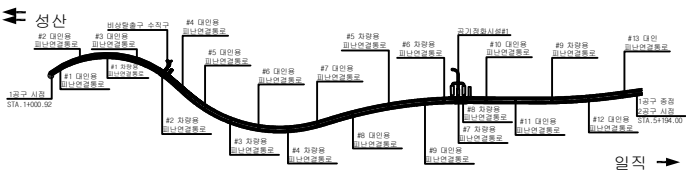

SECTION

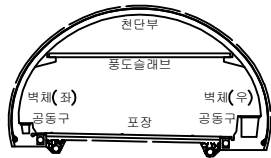


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 311~320구간(일직)
도 면 번호	32

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보강
2	21년	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	4	1.60	22'상 보강
3	21년	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	3	3.00	22'상 보강
4	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

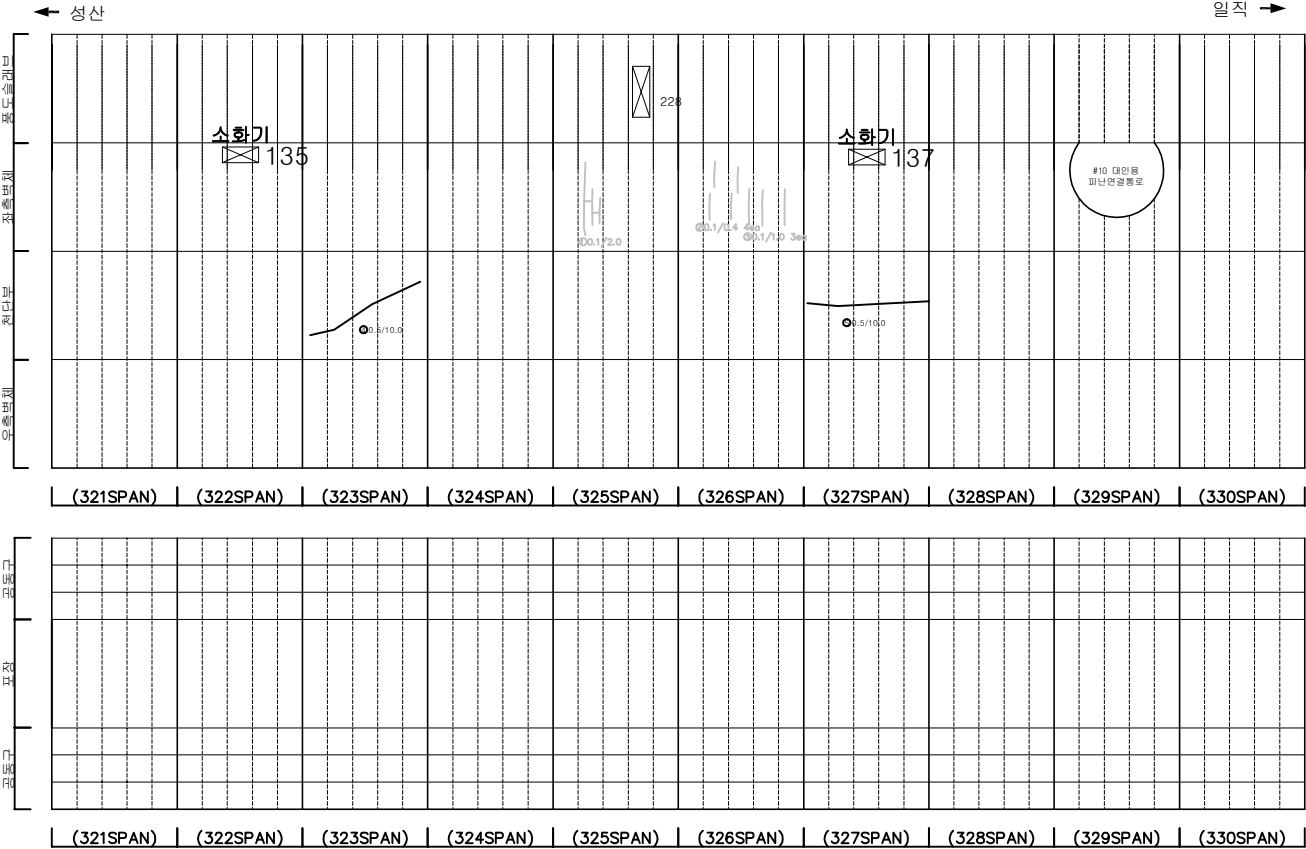

KEY PLAN

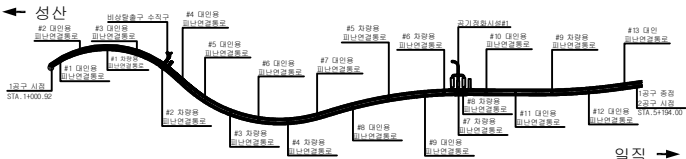

SECTION

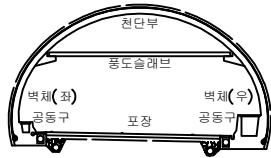


범례

	콘크리트		강근콘크리트		철근콘크리트
	돌		벽돌		타일
	아스팔트		골재		모래
	물		공기		전기
	불		가스		유
	흙		암		콘크리트
	강철		강철근		강철근
	강철근		강철근		강철근
	강철근		강철근		강철근
	강철근		강철근		강철근


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 321~330구간(일직)
도 면 번호	33

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 수량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	5	2.00	22'상 보수
2	21년	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	4	1.60	22'상 보수
3	21년	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	2	0.80	22'상 보수
4	21년	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.60	m	2	1.20	22'상 보수
5	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보수
6	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
7	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	2	1.60	22'상 보수
8	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
9	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
10	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
11	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보수
12	21년	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.60	m	2	1.20	22'상 보수
13	21년	측벽부	균열(폭0.5mm)	0.5	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
14	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
15	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
16	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
17	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
18	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.3	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

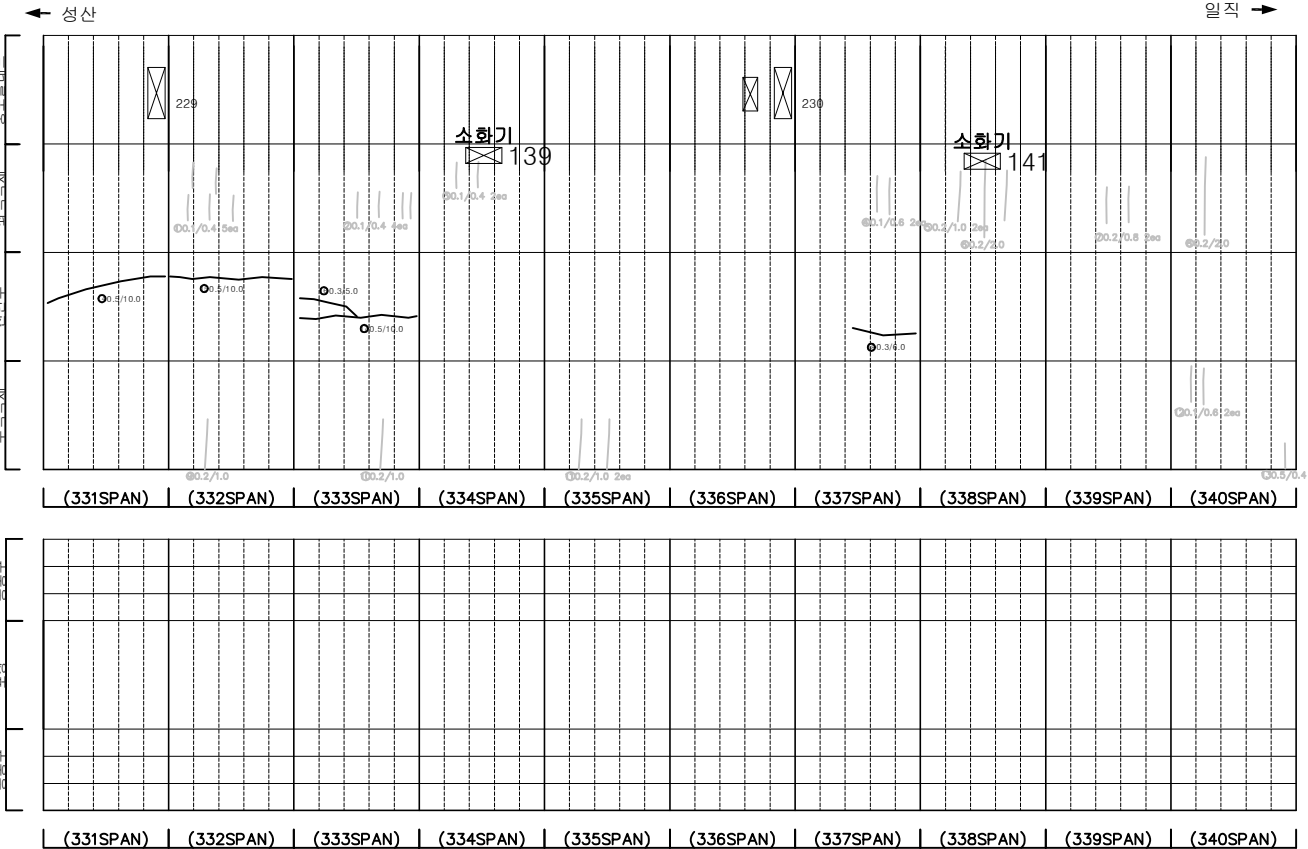

KEY PLAN

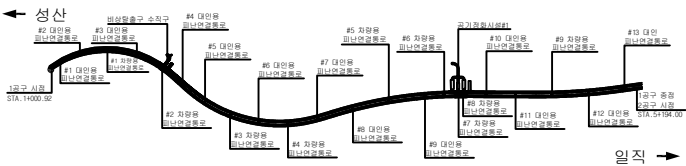

SECTION

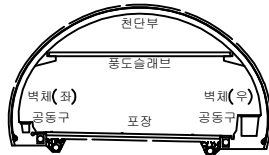


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	바리, 파손	채수	서서울도시고속도로(주)
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서부간선지하도로 NATM 331~340구간(일직)
			도면번호
			34

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
3	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	3	1.20	22'상 보수
4	21년	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
5	21년	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	5	2.00	22'상 보수
6	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보수
7	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.3	-	1.30	m	1	1.30	22'상 보수
8	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보수
9	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
10	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
12	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

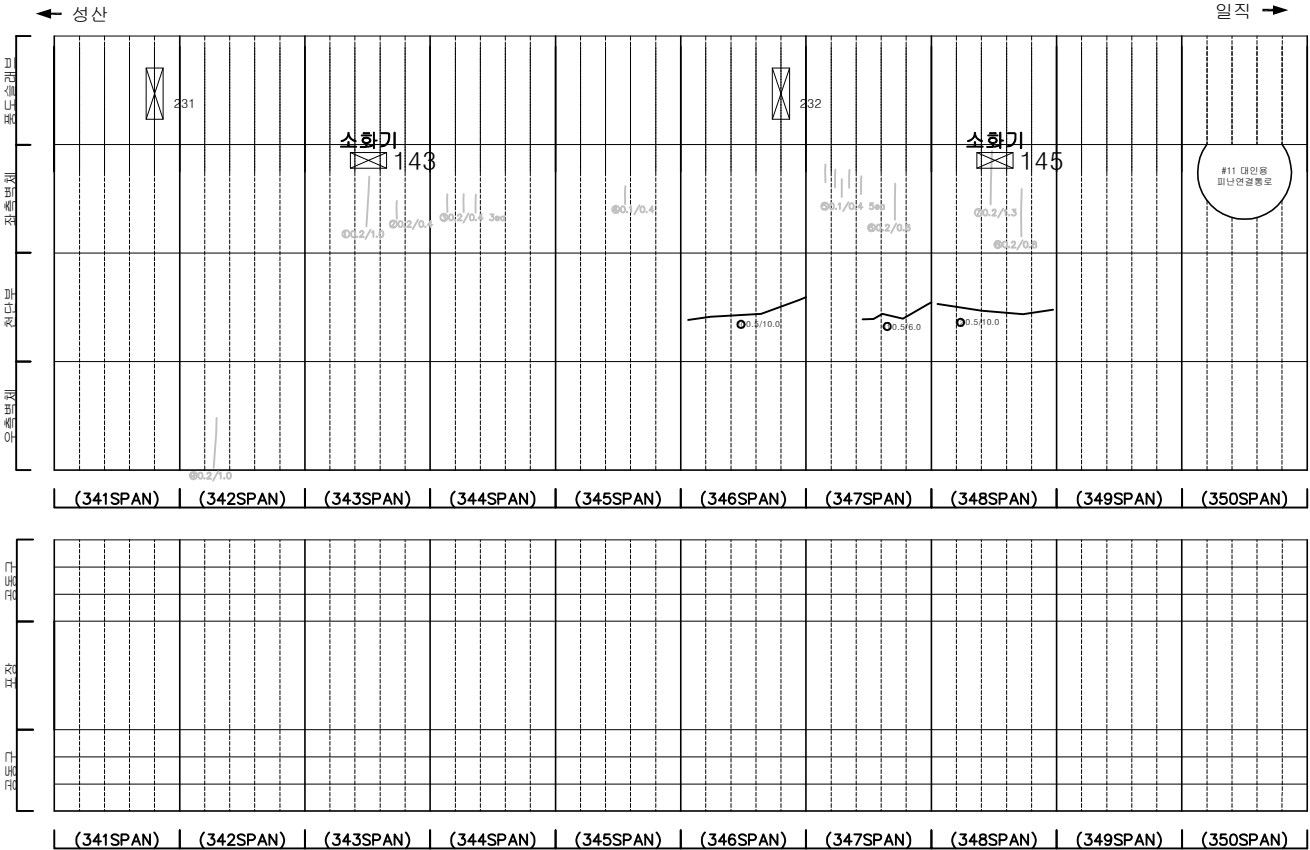

KEY PLAN

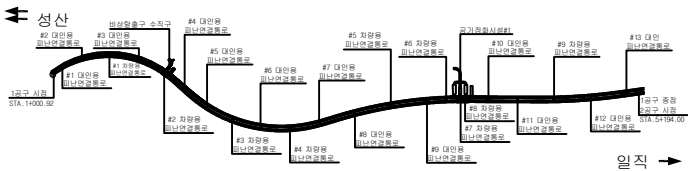

SECTION

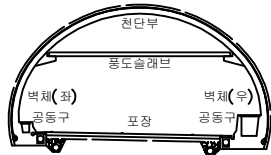


범례

	콘크리트		강근콘크리트		재료분리
	관절, 팽창, 수축		벽돌, 석재		채수
	배수, 급수부		벽돌		퇴적물
	도로면		흙		열화
	부식		균열, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 341~350구간(일직)
도면번호	35

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보수
2	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	21년	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	2	0.80	22'상 보수
4	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보수
5	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
6	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
7	22년	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

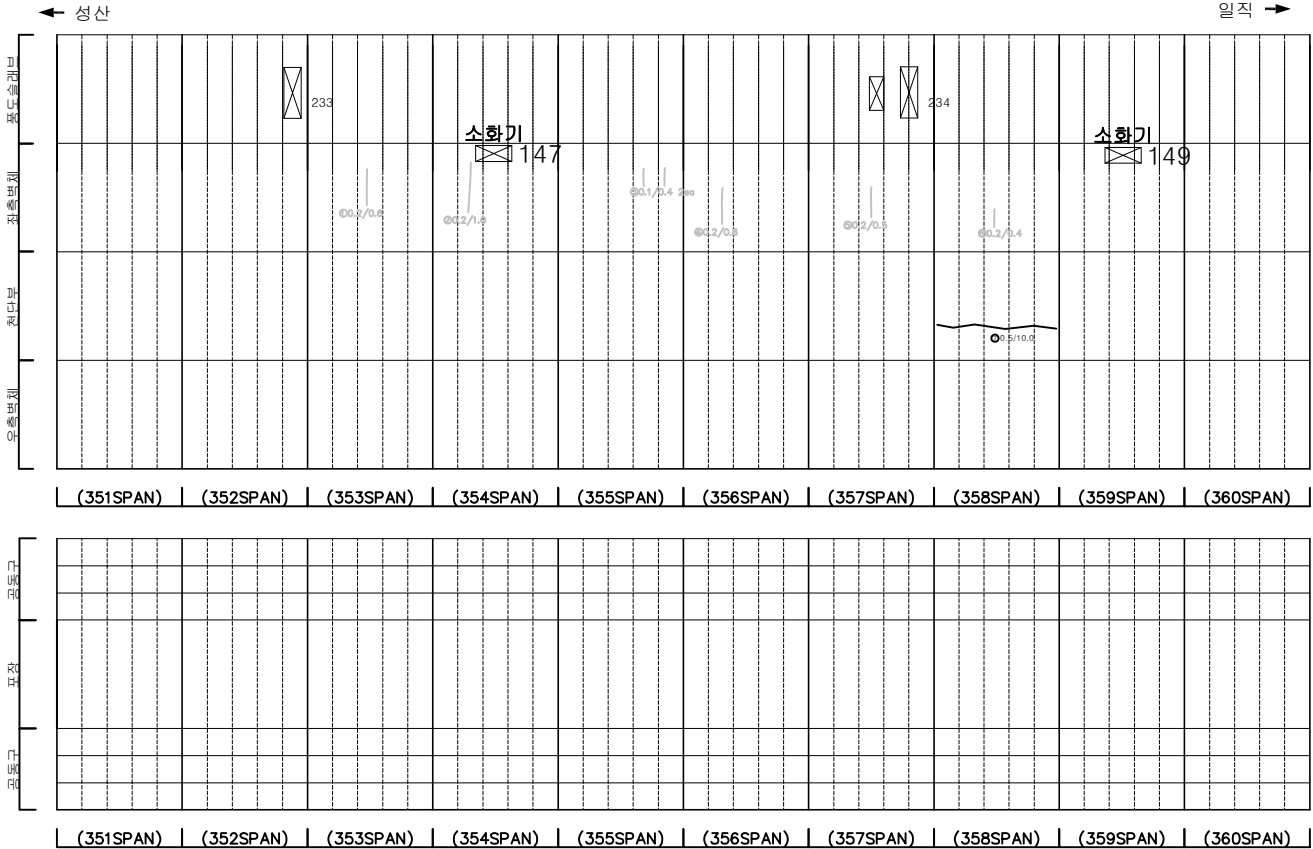

KEY PLAN

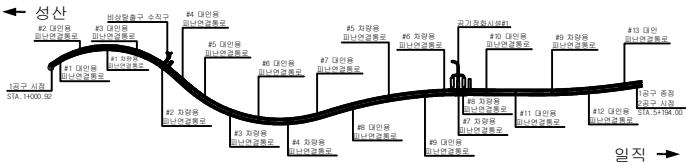

SECTION

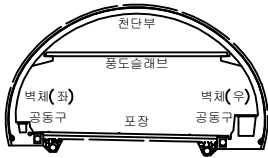


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		파굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 351~360구간(일직)
도면번호	36

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 율(%)	
1	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보강
2	21년	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보강
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

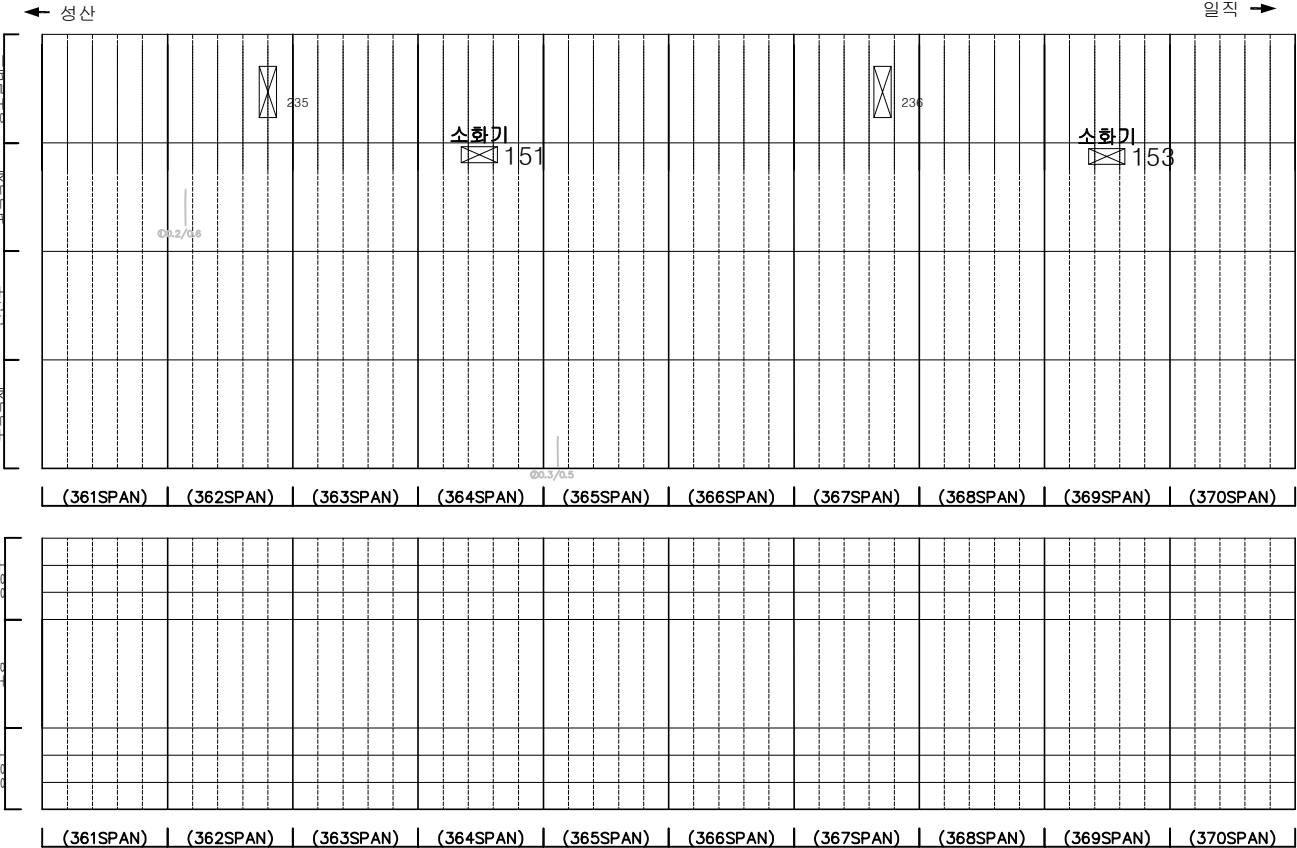

KEY PLAN

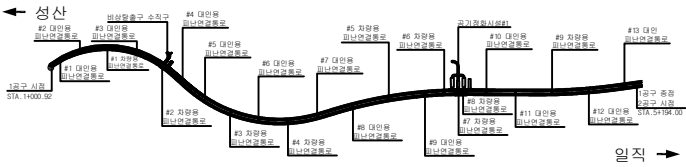

SECTION

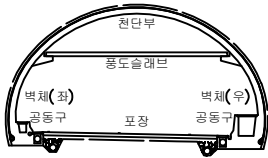


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 361~370구간(일직)
도 면 번호	37

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소		총합 율량
1	21년	측벽부	연락경 및상균열	-	8.0	6.0	48.00	m	1	48.00	22'상 보강
2	21년	측벽부	균열(폭0.4mm)	0.4	0.4	-	0.40	m	2	0.80	22'상 보강
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	m	1	4.00	
4	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
5	22상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
6	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

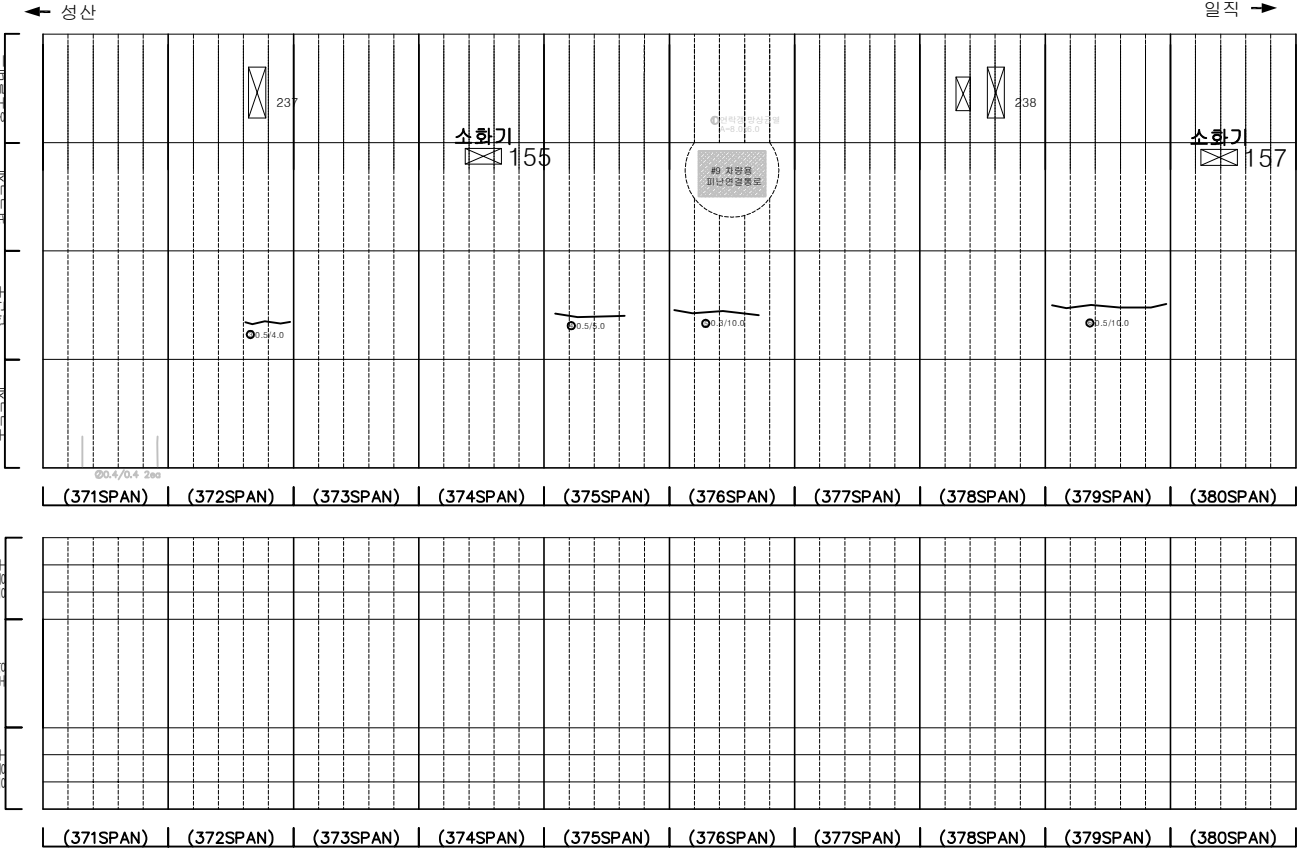

KEY PLAN

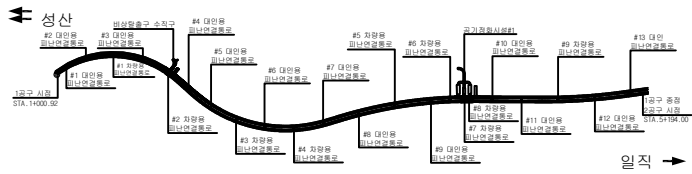

SECTION

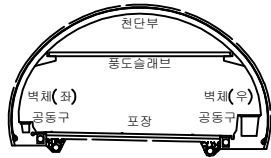


범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 371~380구간(일직)
도 면 번호	38

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22상	측벽부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

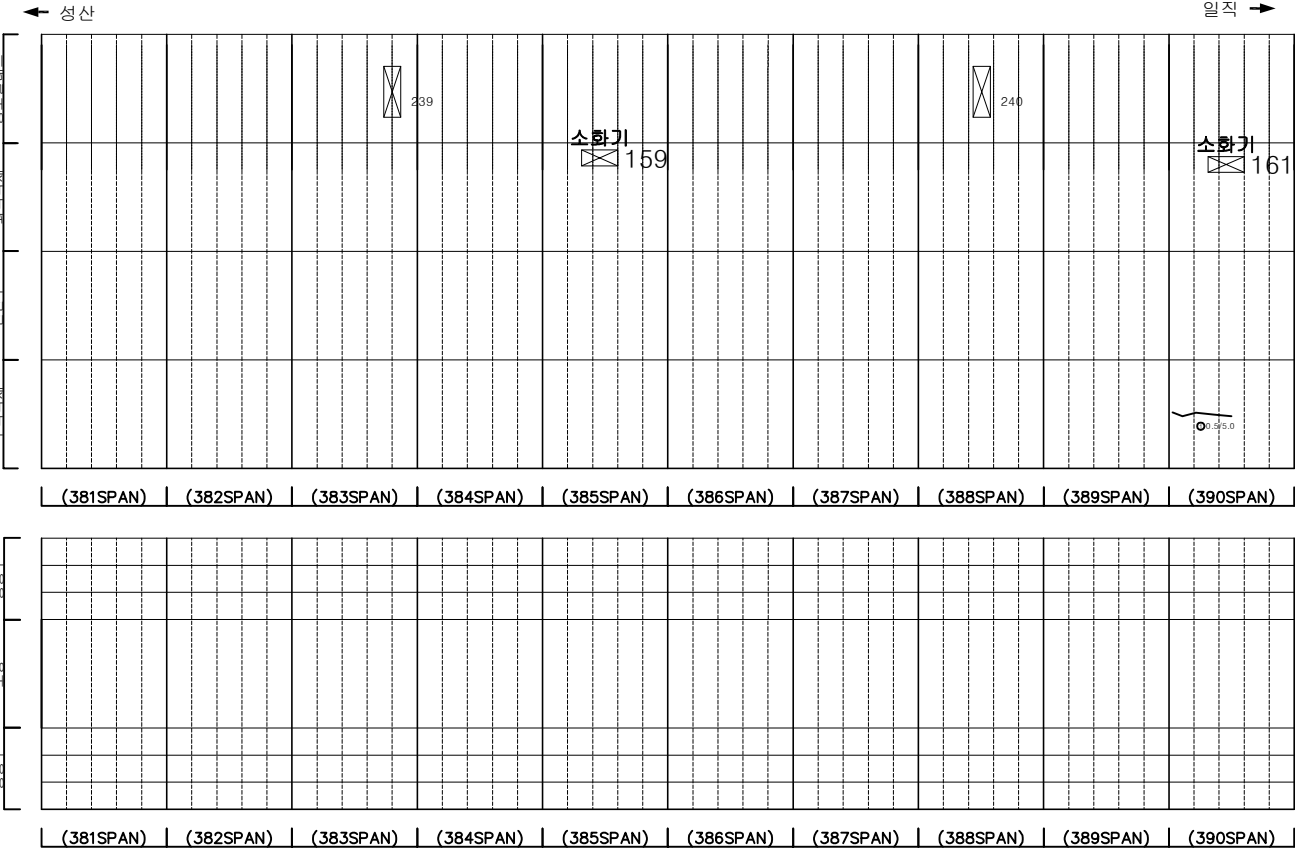

KEY PLAN

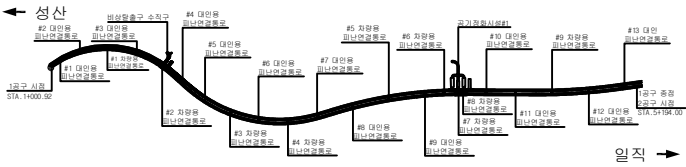

SECTION

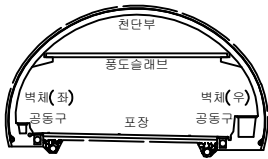


범례

	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	침하		열화		기타
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 381~390구간(일직)
도 면 번호	39

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

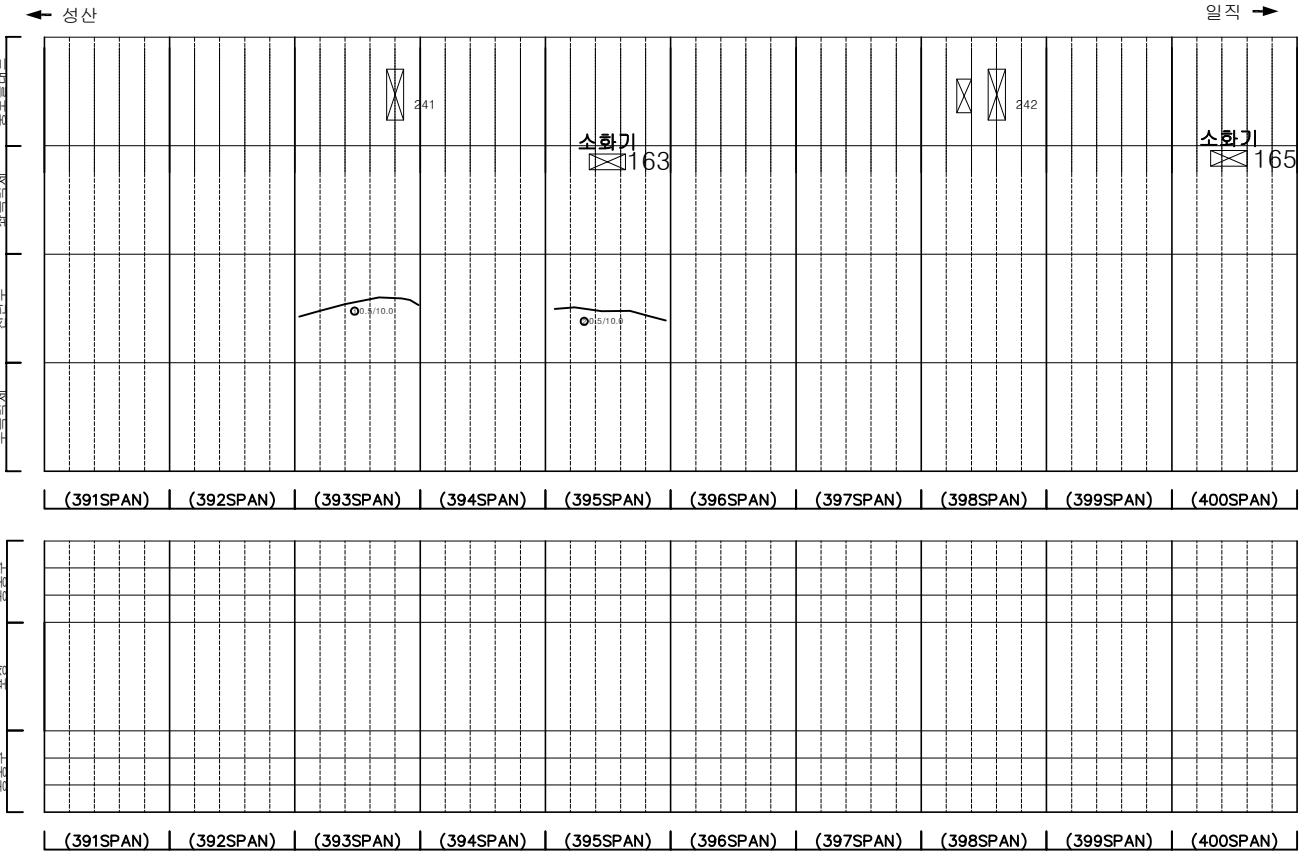

KEY PLAN

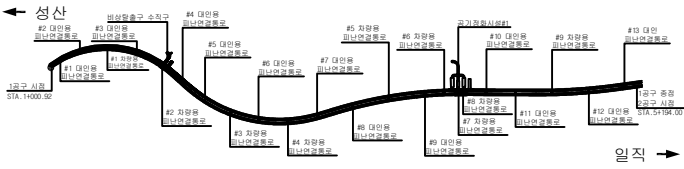

SECTION

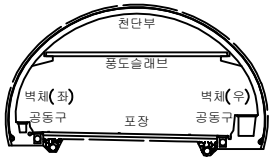


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 391~400구간(일직)
도 면 번호	40

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	—	1.00	m	1	1.00	보수 필요
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

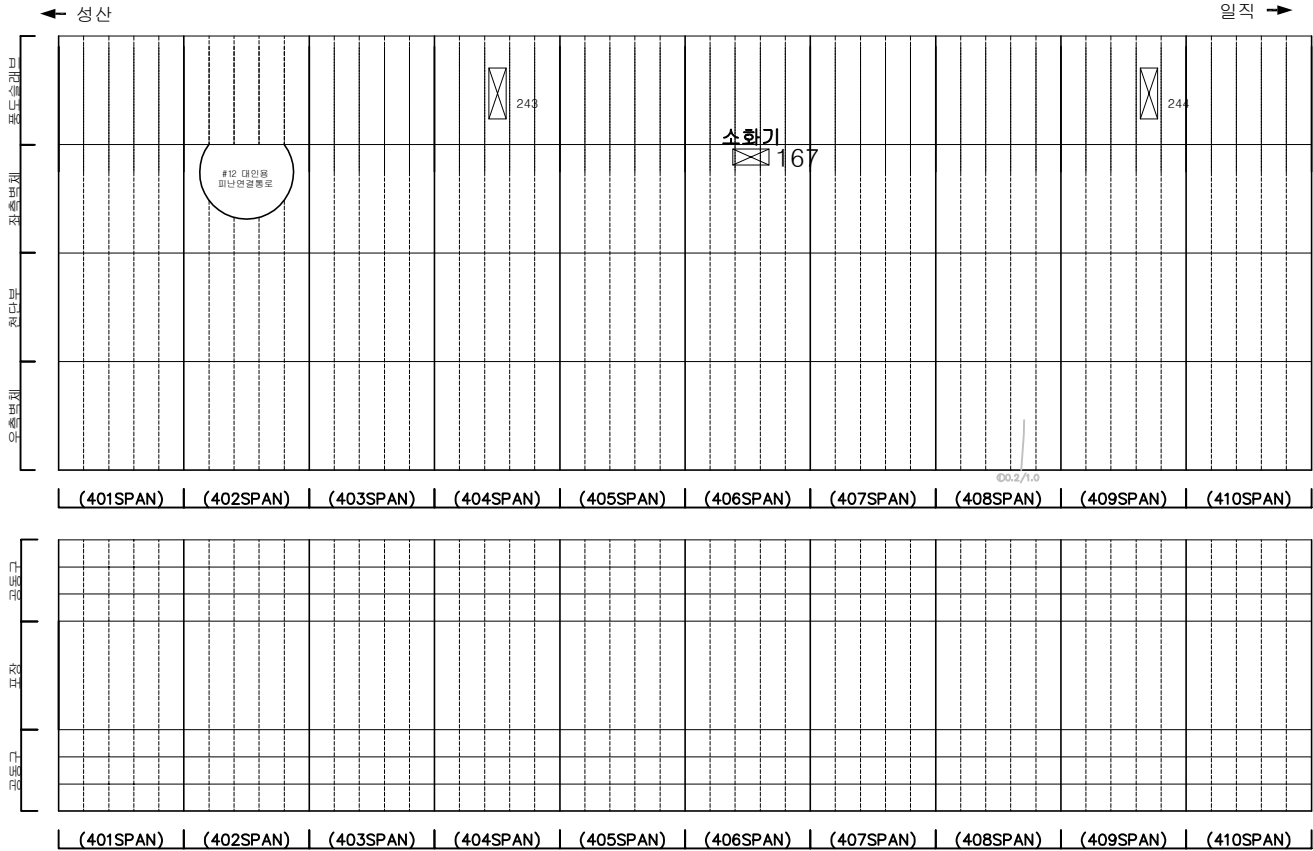

KEY PLAN

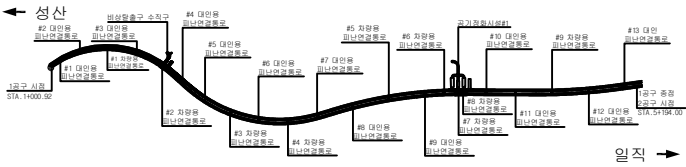

SECTION

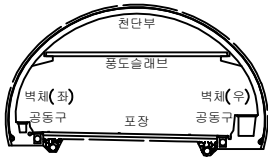


범례


	콘크리트		철근		배수	발 주 처	서울특별시고속도로(주)
	조명		환기		방수	용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	배수		환기		방수	도 면 명	서부간선지하도로 NATM 401~410구간(일직)
	배수		환기		방수	도 면 번 호	41

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	21년	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'성 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
3	22상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

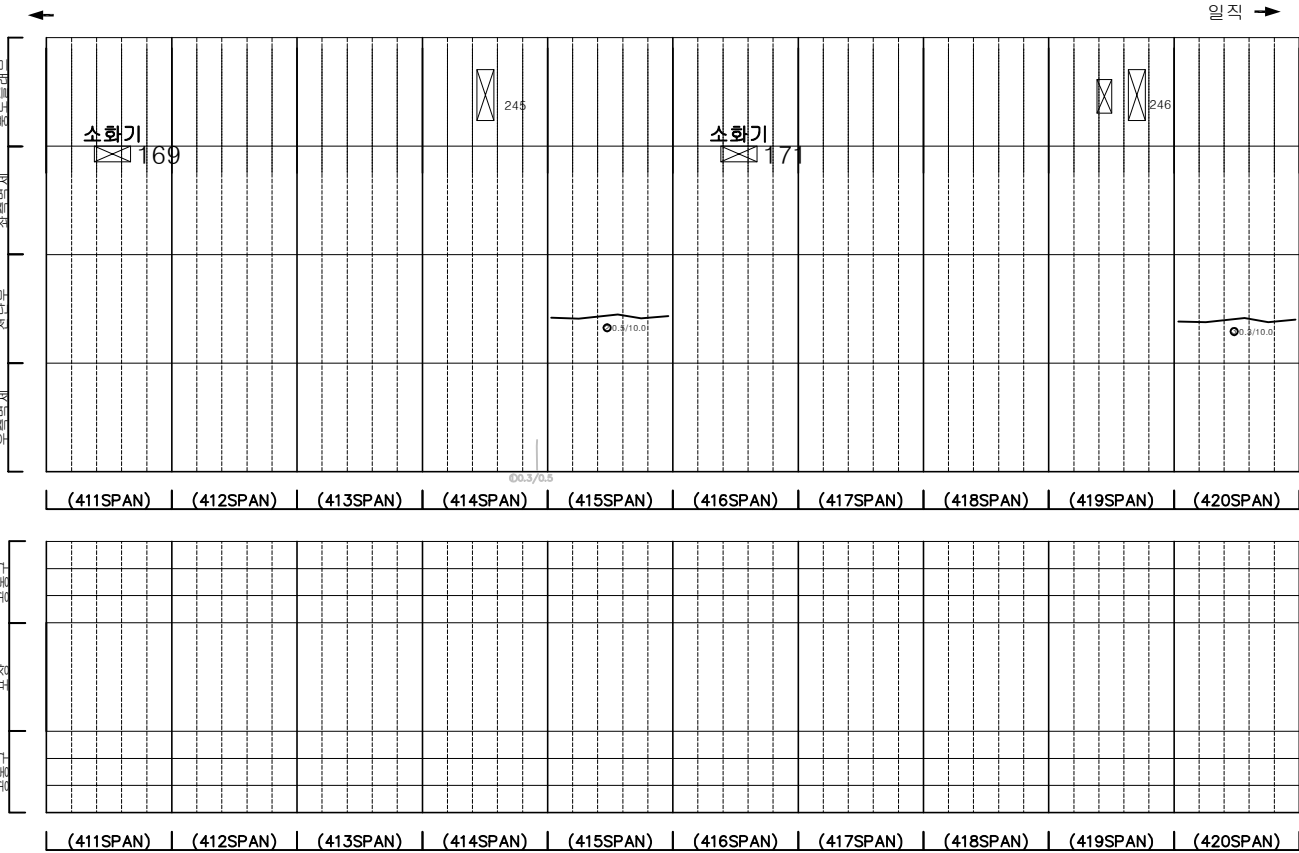

KEY PLAN

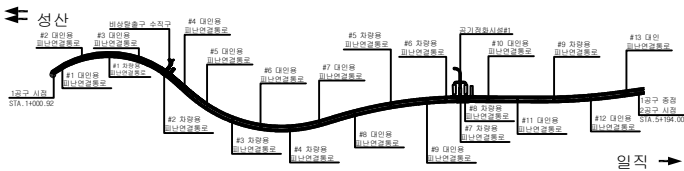

SECTION

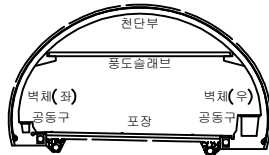


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽 폐		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 411~420구간(일직)
도 면 번호	42

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.00	m	3	2.40	21년 보수
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

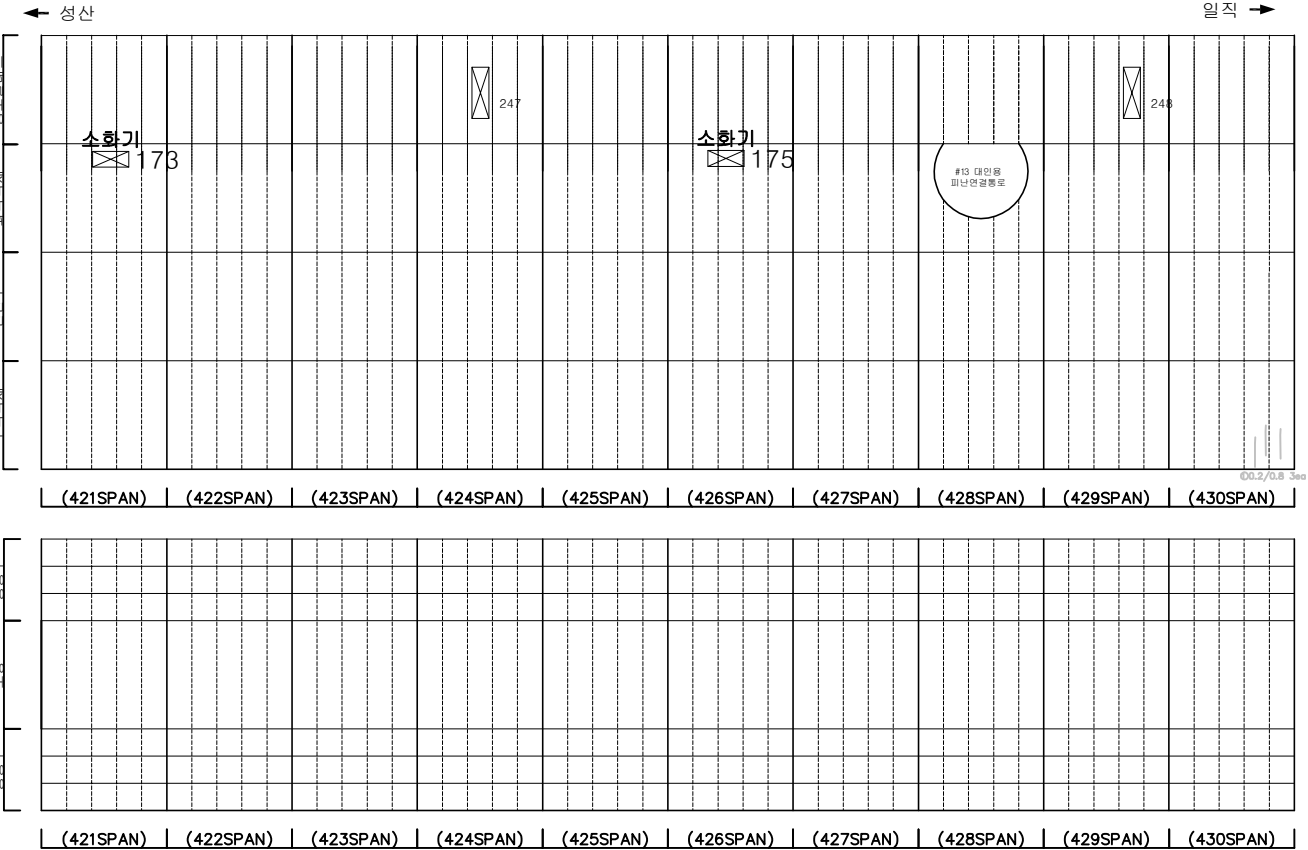

KEY PLAN

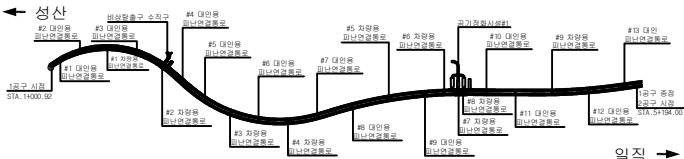

SECTION

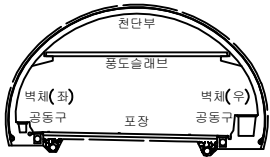


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽 폐		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 421~430구간(일직)
도면번호	43

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

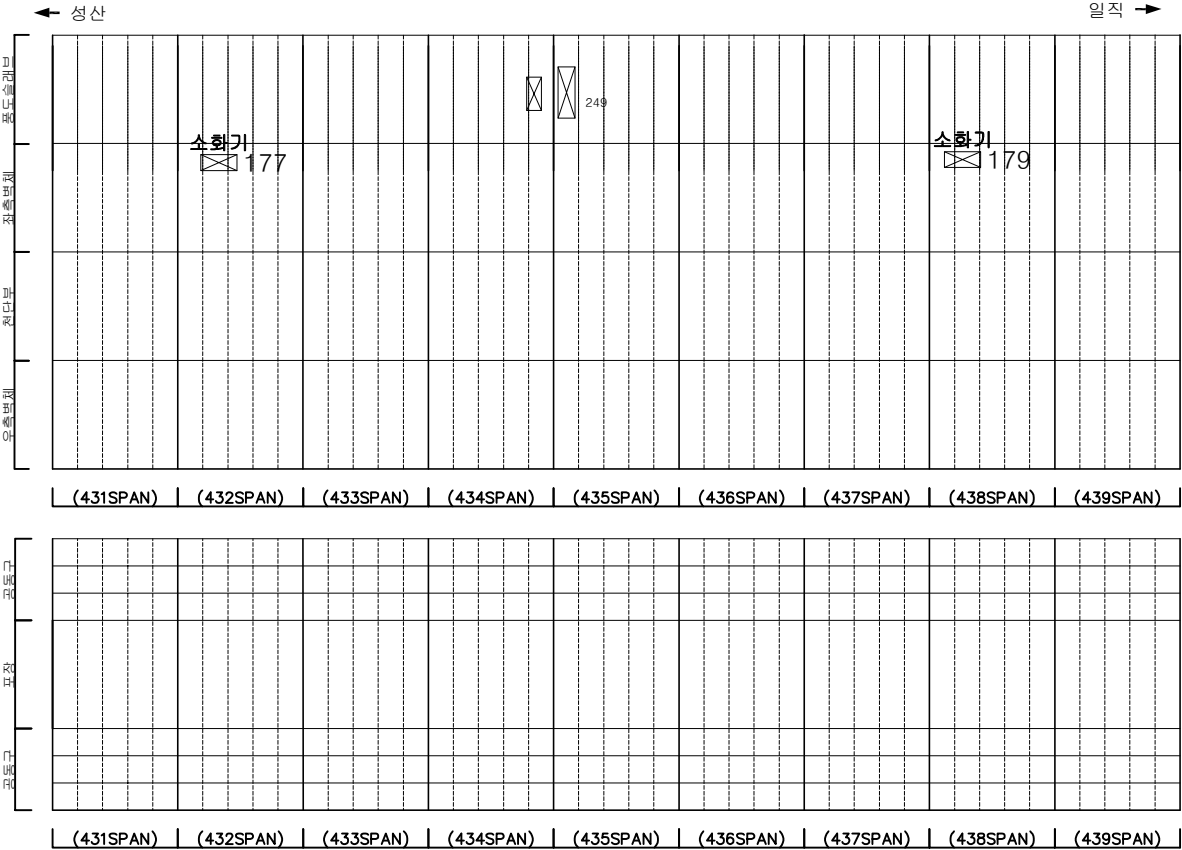

KEY PLAN

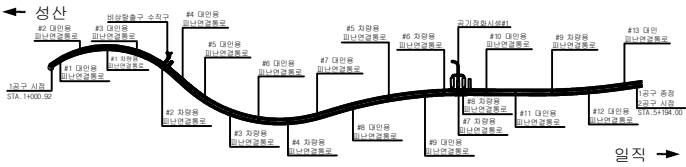

SECTION

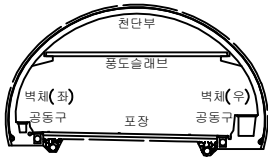

범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도면명 서부간선지하도로 NATM 431~439구간(일직)
도 면 번호	44

ID : 서부간선지하도로 시점부 (U-TYPE BU01~BU06)-일직방향

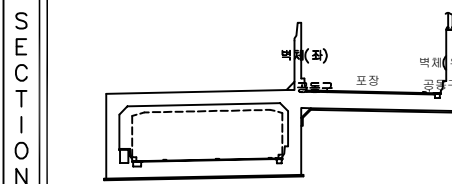
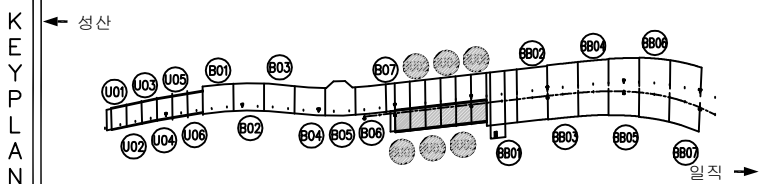
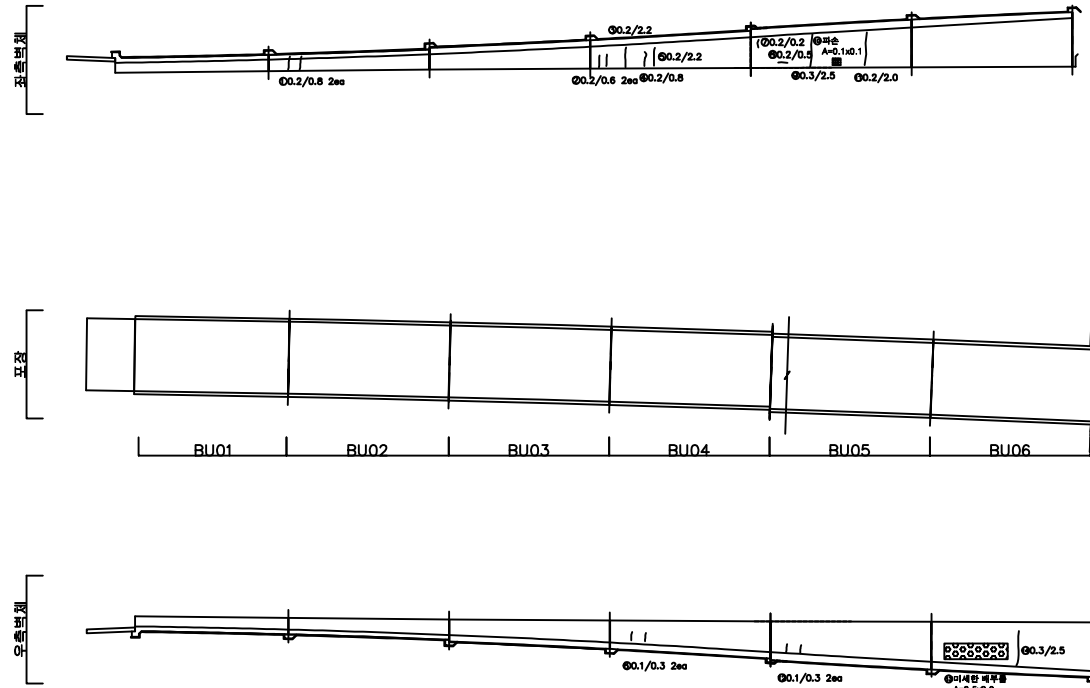



표 목		칸 열		망상균열		재료분리	발 주 처 서울도시고속도로(주)
		면치, 광등		바리, 파손		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		누수, 습관부		배 배		퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 시점부 U-TYPE BU01~BU06 (일치)
		철근노출		전 하		열 화	
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 45

손 상 물 량 표


[illegible]

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
2	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
3	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	4	4.00	
5	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.5	-	2.50	m	1	2.50	
6	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	2.00	m	2	2.00	
8	21하	상부슬래브	균열(폭0.2~0.3mm)	0.2~0.3	2.0	-	2.00	m	50	100.00	
9	21하	상부슬래브	균열(폭0.2~0.3mm)	0.2~0.3	3.0	-	3.00	m	30	90.00	
10	21하	상부슬래브	균열(폭0.2~0.3mm)	0.2~0.3	3.0	-	3.00	m	10	30.00	
11	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	
12	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.5	-	2.50	m	1	2.50	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

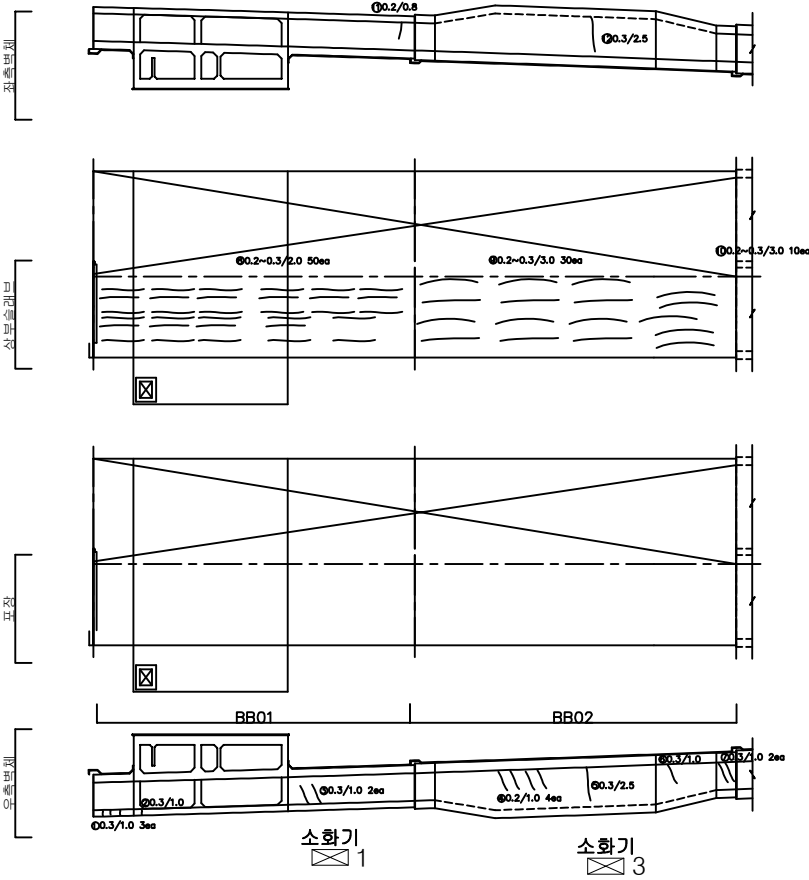

KEY PLAN

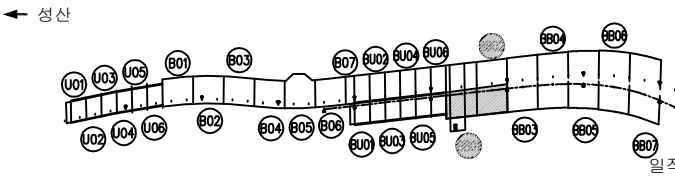

SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽체 (벽)		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로시점부BOX-TYPE BB01~BB02 (일직)
도면번호	46

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	2	1.60	
3	21하	상부슬래브	균열(폭0.2~0.3mm)	0.2~0.3	3.0	-	3.00	m	10	30.00	
4	21하	상부슬래브	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
5	21하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	4	8.00	
6	21하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
7	21하	상부슬래브	균열(폭0.3mm)	0.3	4.8	-	4.80	m	1	4.80	
8	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	11	11.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

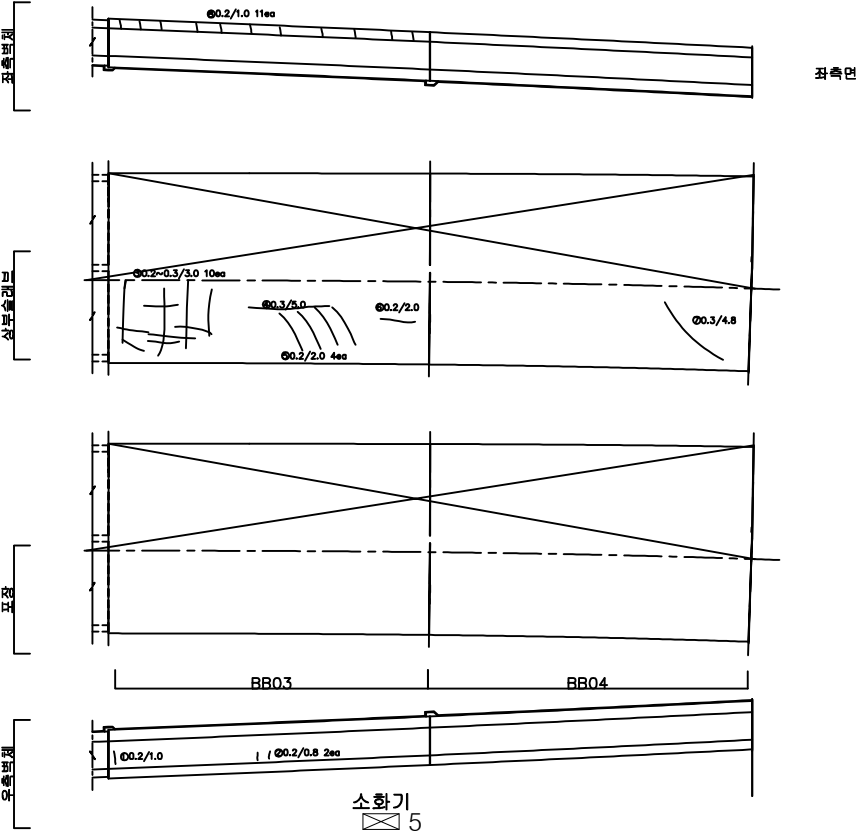

KEY PLAN

← 성산

SECTION

범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처

서서울도시고속도로(주)

용역명

서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역




도면명

서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE BB03~BB04 (일직)


도면번호

47

ID : 서부간선지하도로 시점부(B0X-TYPE BB05~BB06)-일직방향

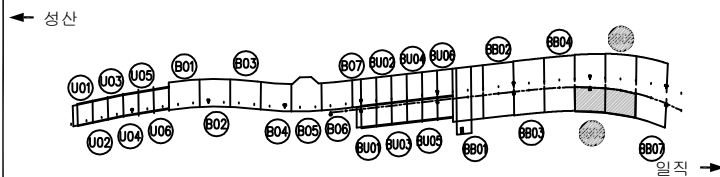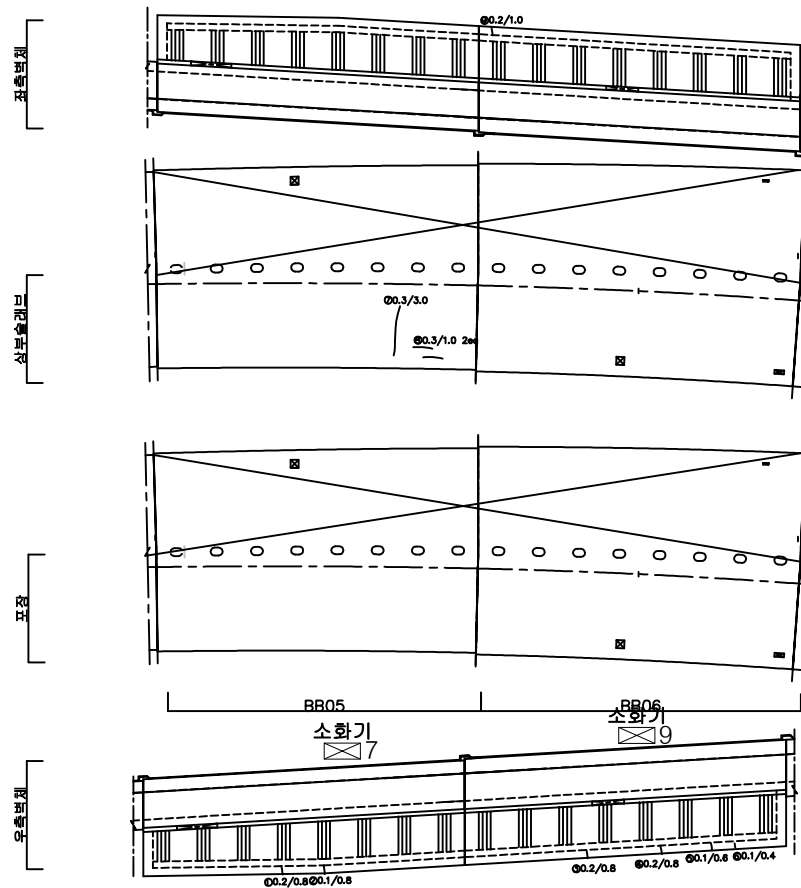

SECTION

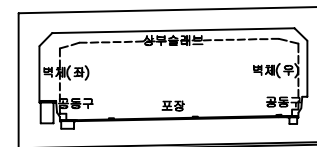

10	11
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	편지, 광등		박리, 파손		체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 텍		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE BB05~BB06 (일직)
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 48

손상물량표


[illegible]

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

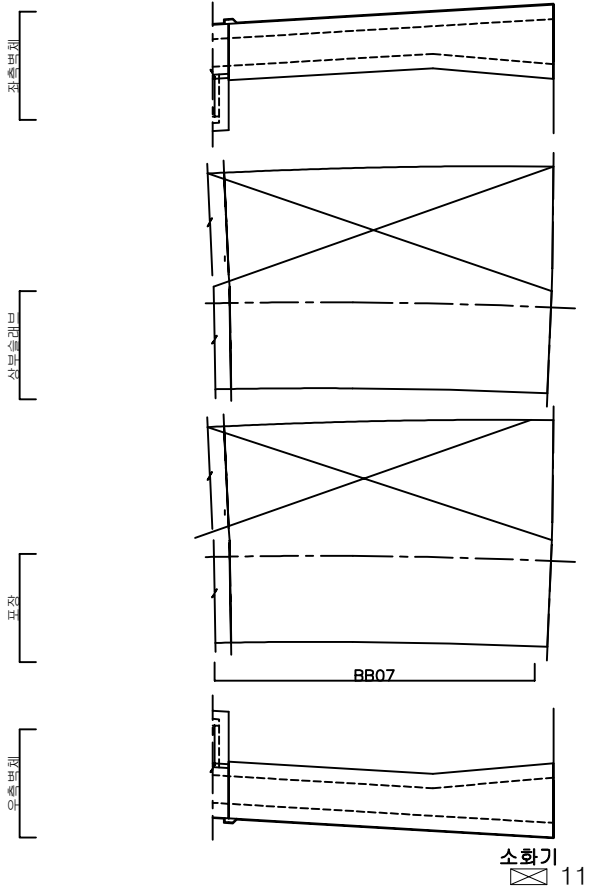

KEY PLAN

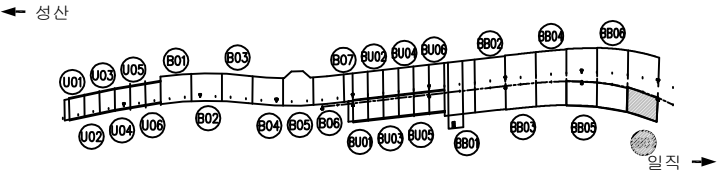

SECTION

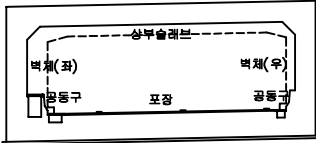

범례

발주처	서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE BB07 (일직)
도면번호	49