

서부간선지하도로 정기 , 정밀안전점검 용역



외관조사망도

(서부간선지하도로 (일직방향))-2공구




서서울도시고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

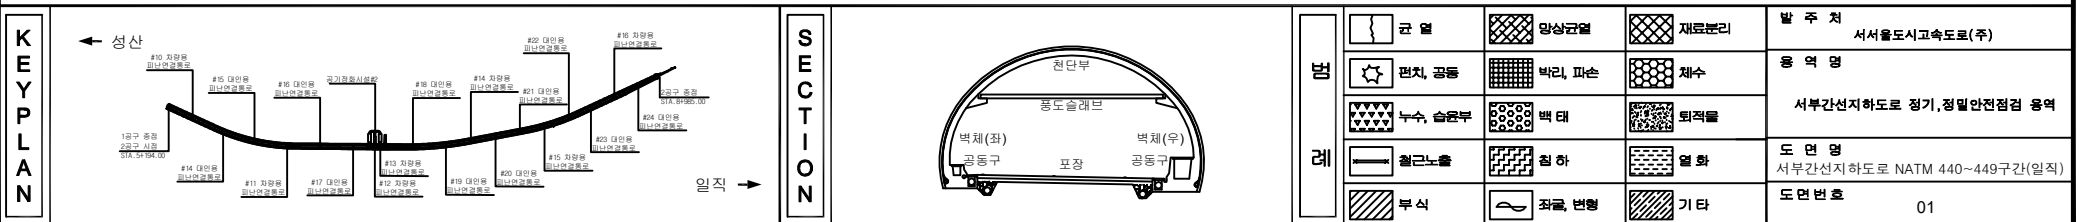
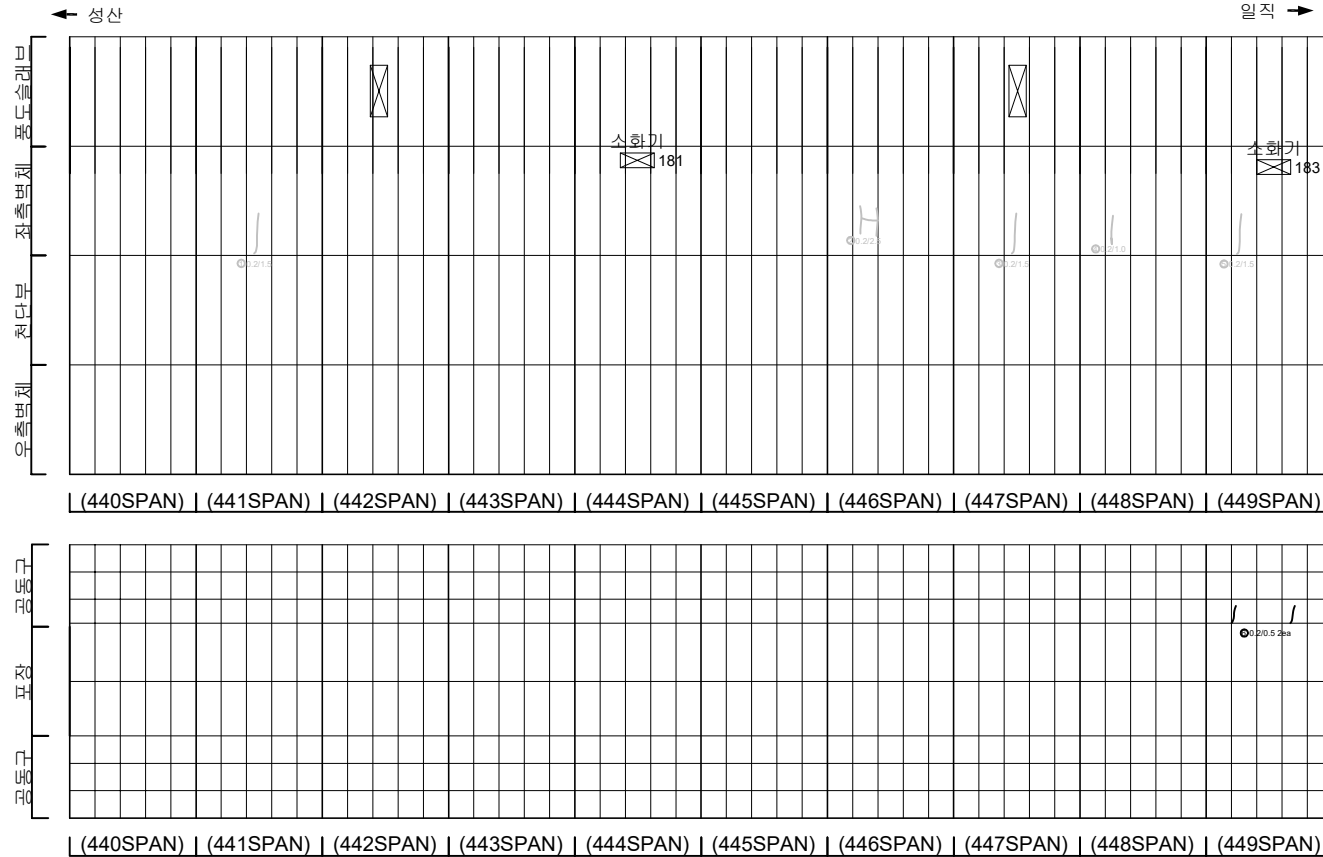
[illegible]

손 상 물 량 표

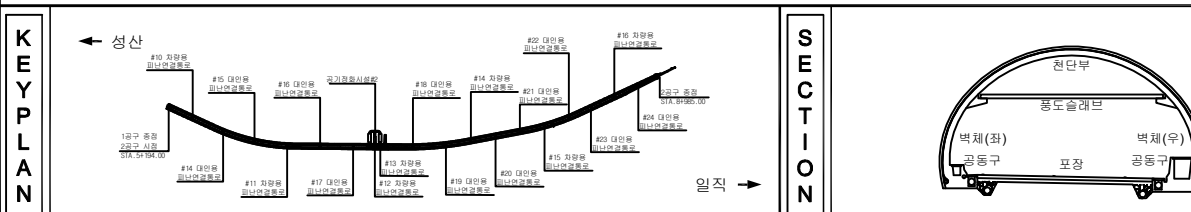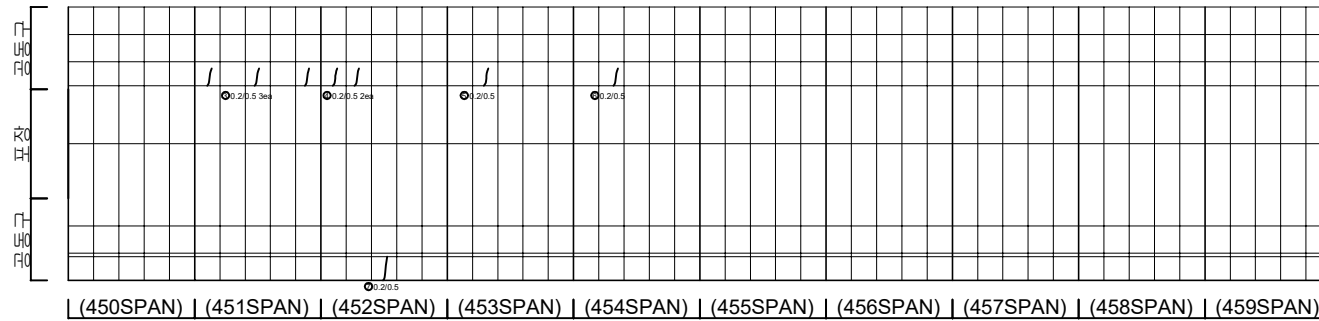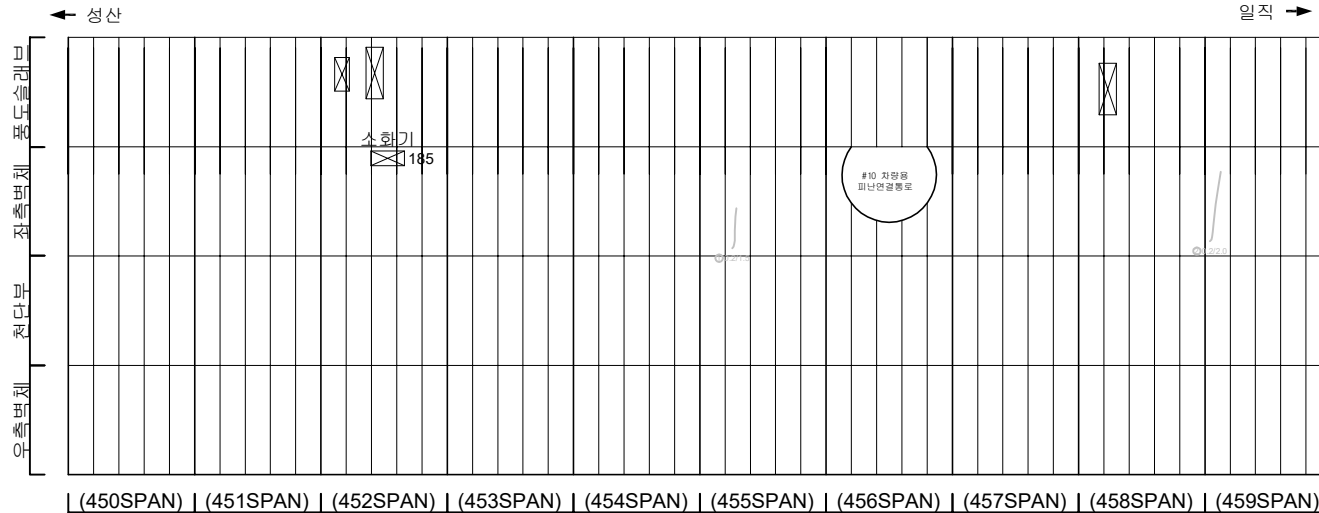[illegible]

지 원		인		양승민		김현민	발 주 처 서서물도시고속도로(주)
		홍기원		심기원		송	홍기원
		김상우		김		김정민	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		홍기원		김		홍	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 450~459구간(일직)
		홍기원		김		홍	도 면 명 02
		홍기원		김		홍	


손 상 물 량 표

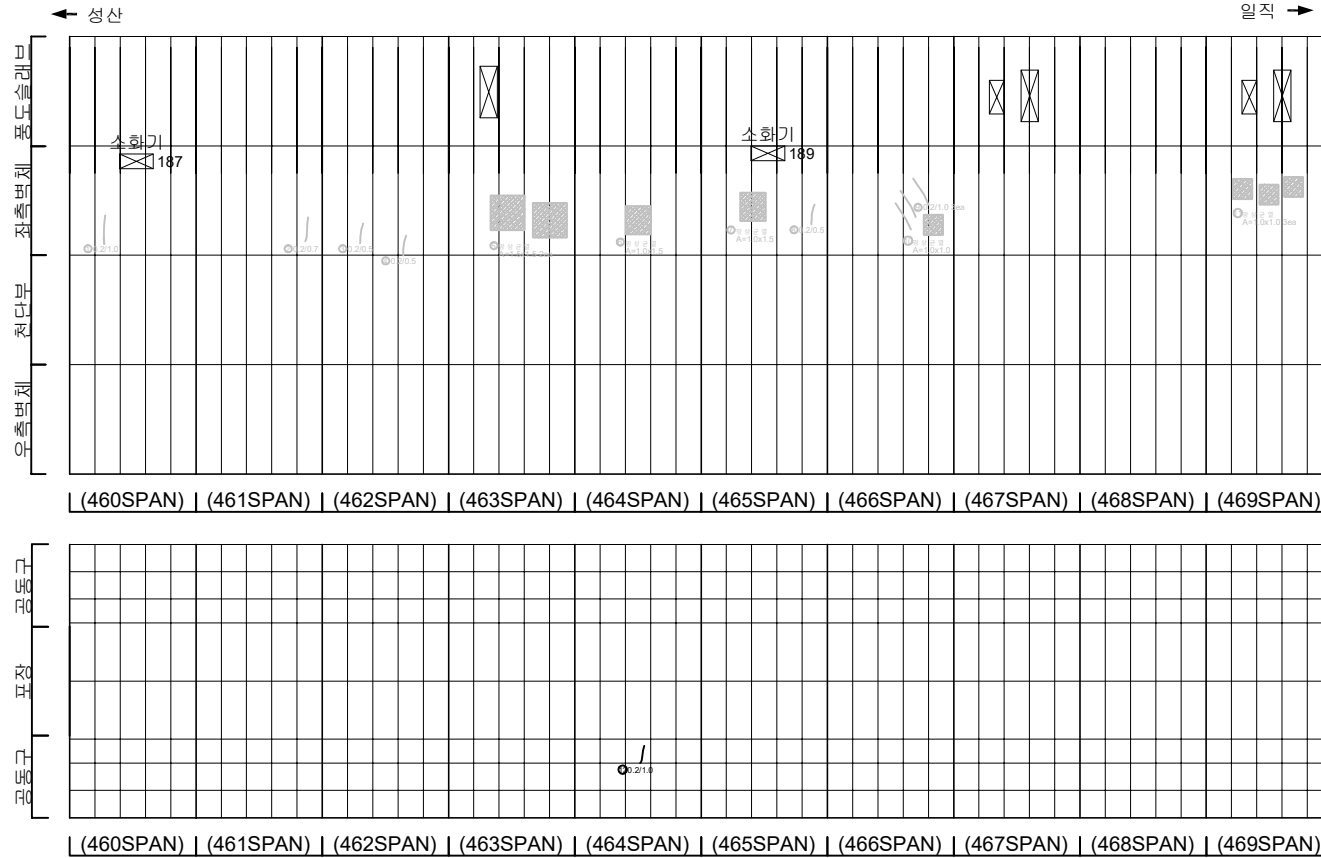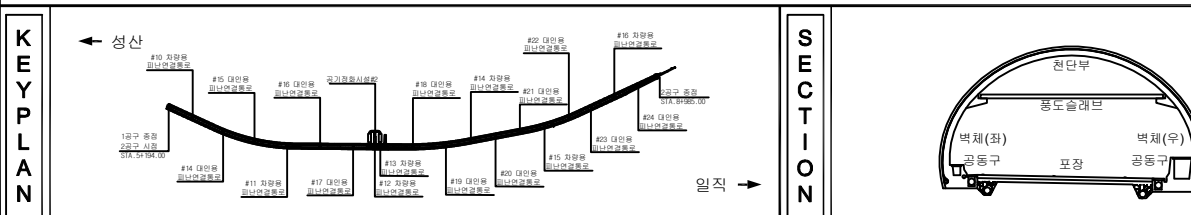[illegible]


지 도		도로		고속도로		차도	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		면치 도로		비인 도로		채수	용 역 명
		부차 도로		부차 도로		퇴적물	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		철근 콘크리트		철 하		철 하	
		부차 도로		철근 콘크리트		기타	도면 번호
		부차 도로		철근 콘크리트		기타	03

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21년	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
3	21년	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
5	21년	측벽부	양상균열	-	1.0	1.5	1.50	m	1	1.50	22'상 보
6	21년	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
7	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
8	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보수
9	21년	측벽부	재료분리	-	0.1	0.7	0.07	m	1	0.07	22'상 보수
10	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
11	21년	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

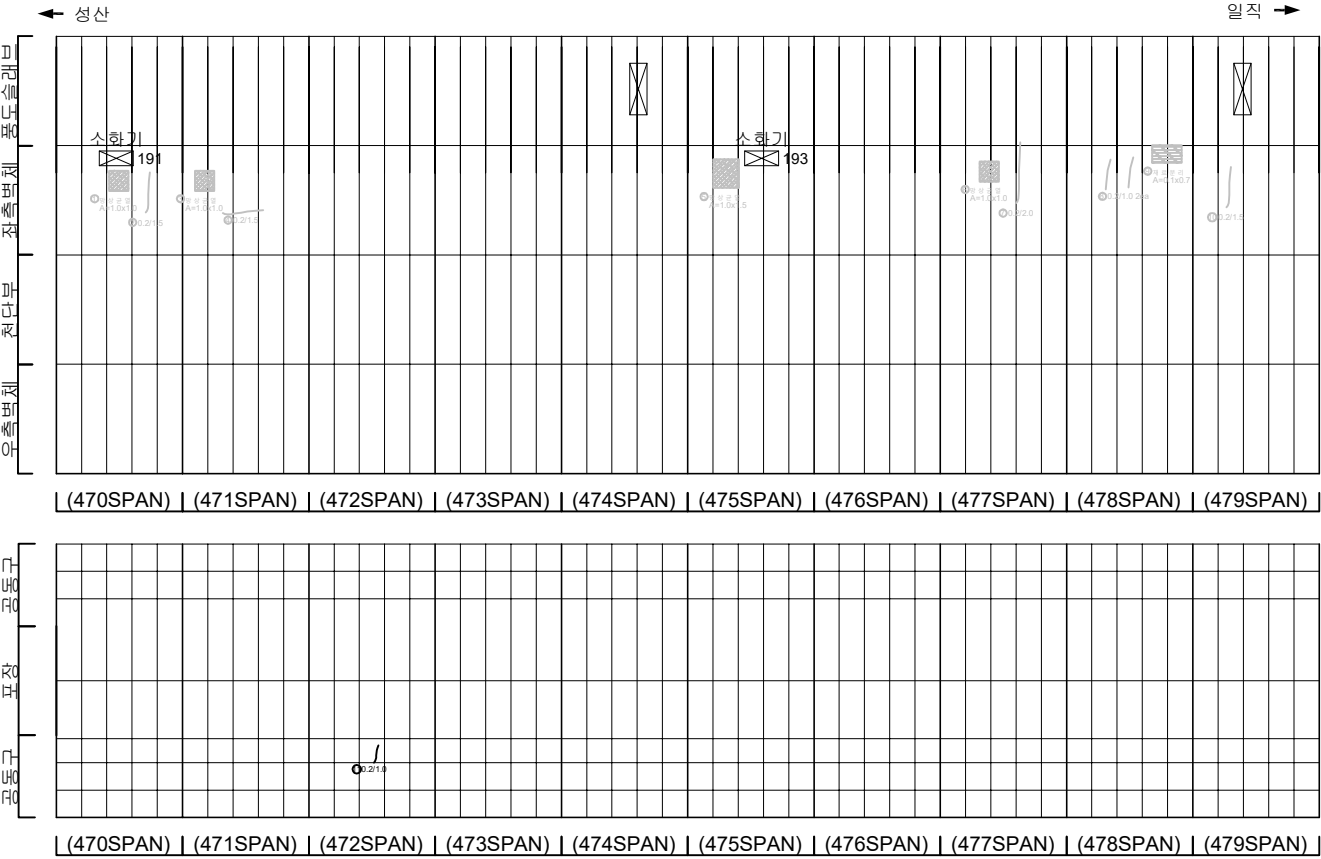

KEY PLAN

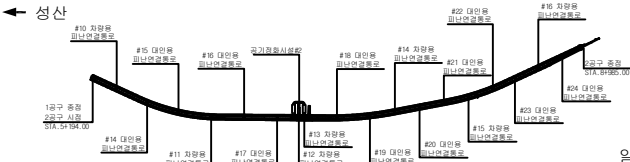

SECTION

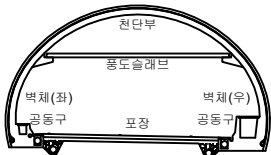


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 470~479구간(일직)
도면번호	04

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	215하	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	22'상 보강
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보강
3	215하	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	22'상 보강
4	215하	풍도슬래브	파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
5	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
8	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
9	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
10	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.2	-	0.20	m	1	0.20	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

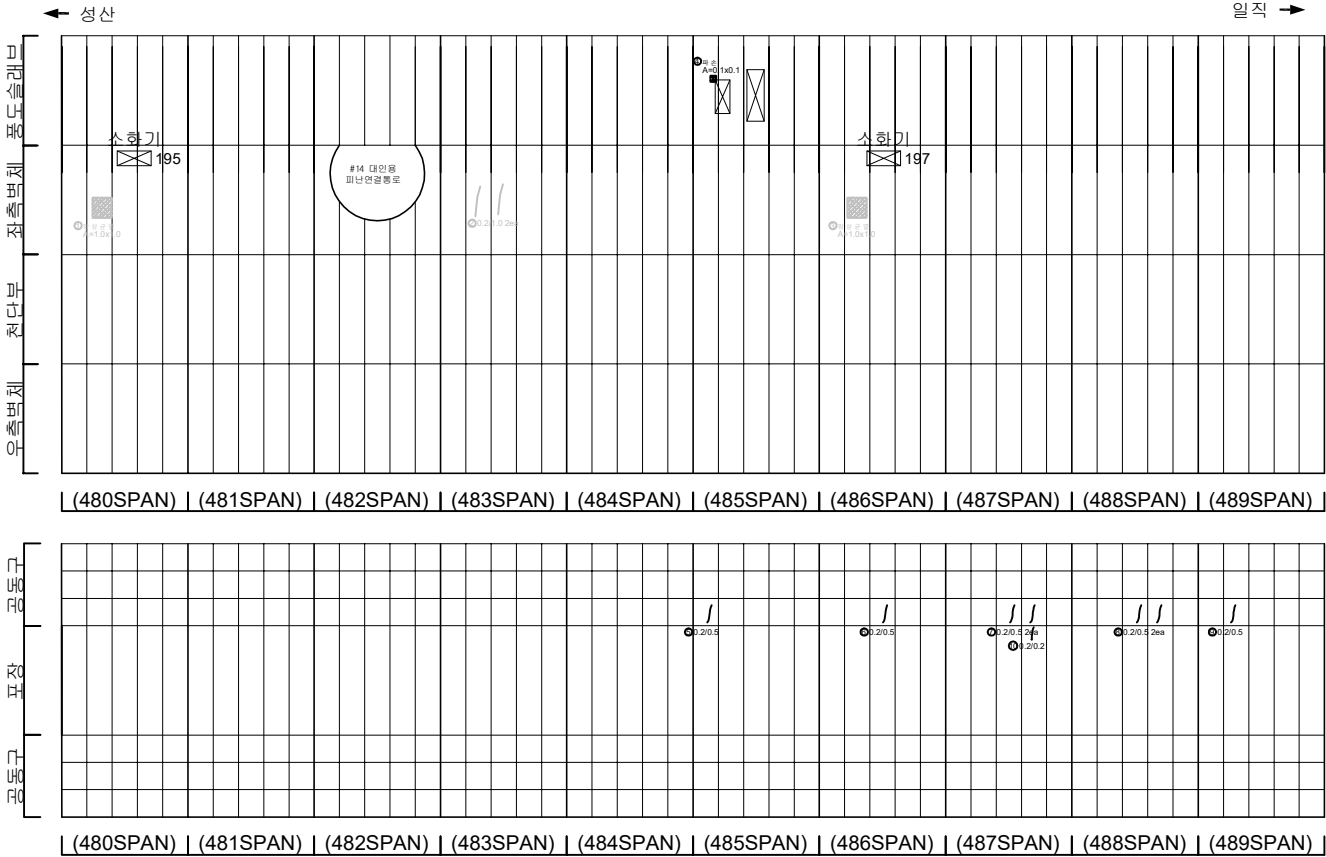

KEY PLAN

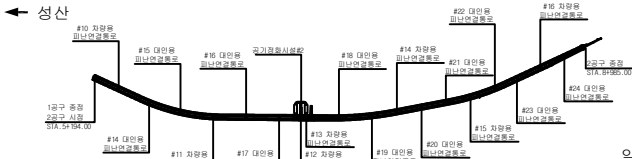

SECTION

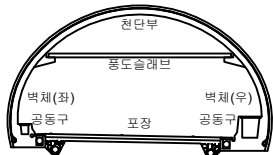


범례

	콘크리트		양상균열		재료분리
	균열		파손, 균열		채수
	철근노출		부식, 슬래브		퇴적물
	부식		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 480~489구간(일직)
도면번호	05

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	215하	측벽부	광상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ³	1	1.00	22'상 보강
2	215하	측벽부	재료분리	-	0.1	0.3	0.03	m ³	1	0.03	22'상 보강
3	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
4	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
6	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

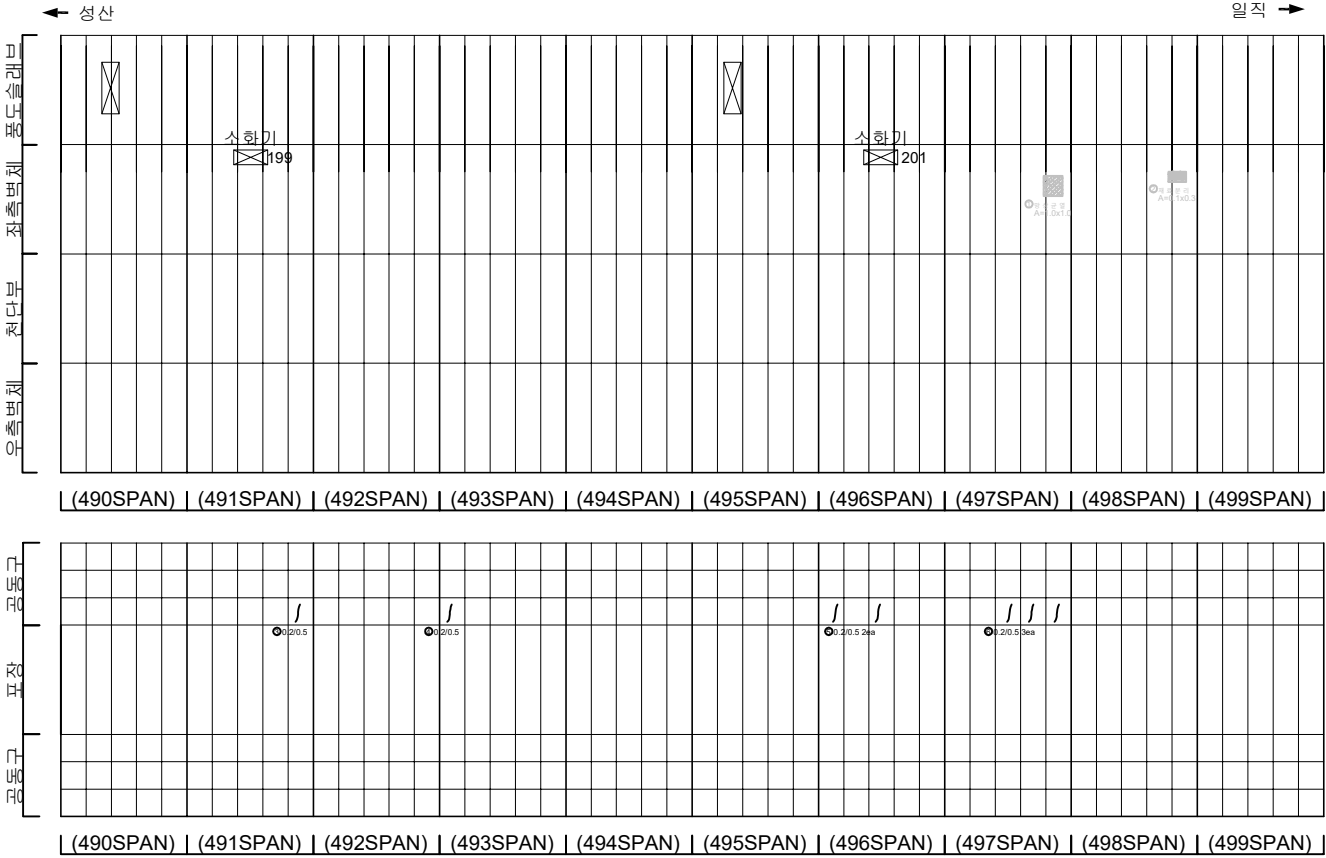

KEY PLAN

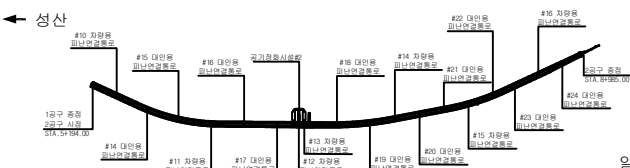

SECTION

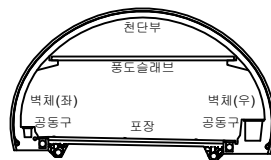


범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 51~60구간(일직)
도면번호	06

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	공동구 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	4	0.04	
2	21하	평도슬래브	파손	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
3	21하	측벽부	탈락물량	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	22.상.보수
4	21하	공동구	공동구 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

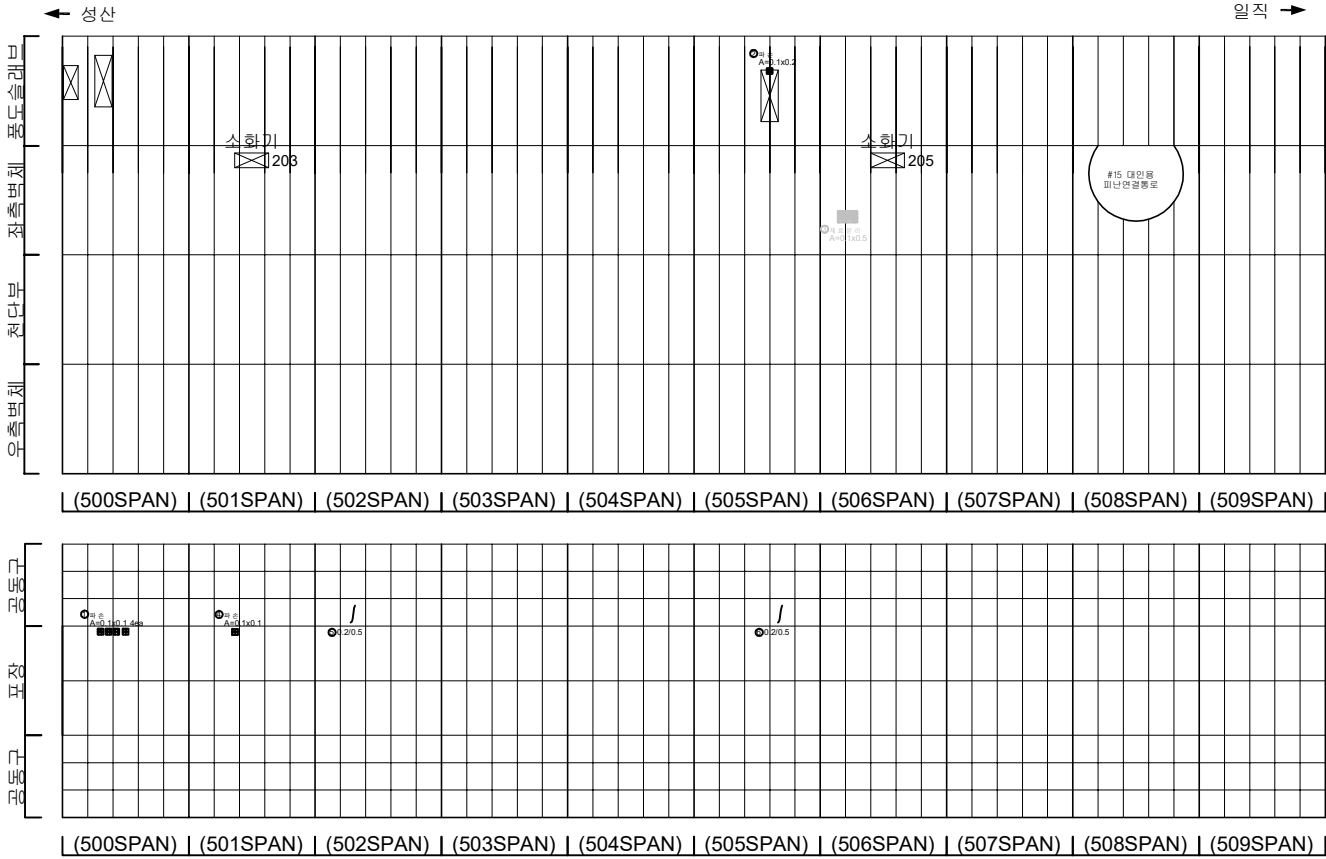

KEY PLAN

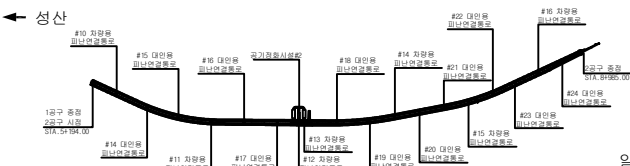

SECTION


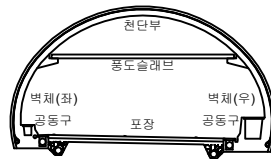


범례



	콘크리트		강근콘크리트		재료분리
	관절, 팽창, 수축		균열, 파손		채수
	물, 습윤부		벽돌		퇴적물
	콘크리트구조		흙		열화
	기초		도로, 포장		기타

발주처	서울특별시교통공사(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 500~509구간(일직)
도면번호	07

손 상 물 량 표

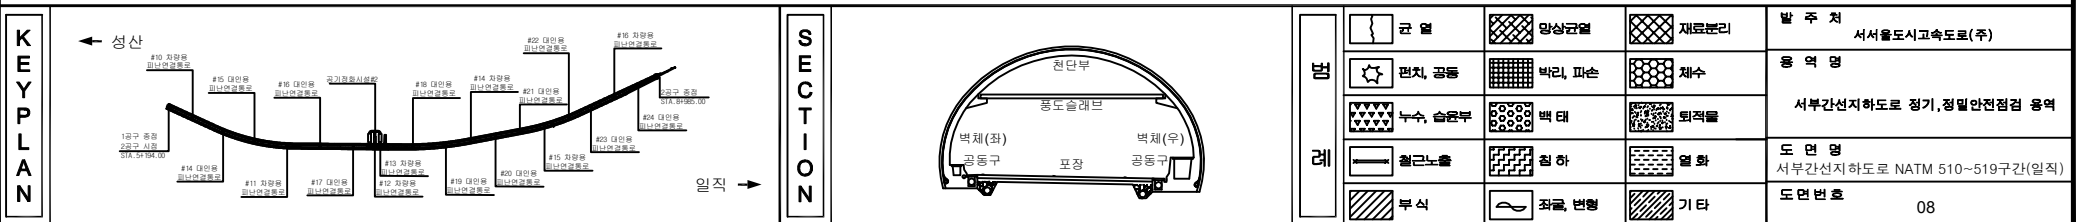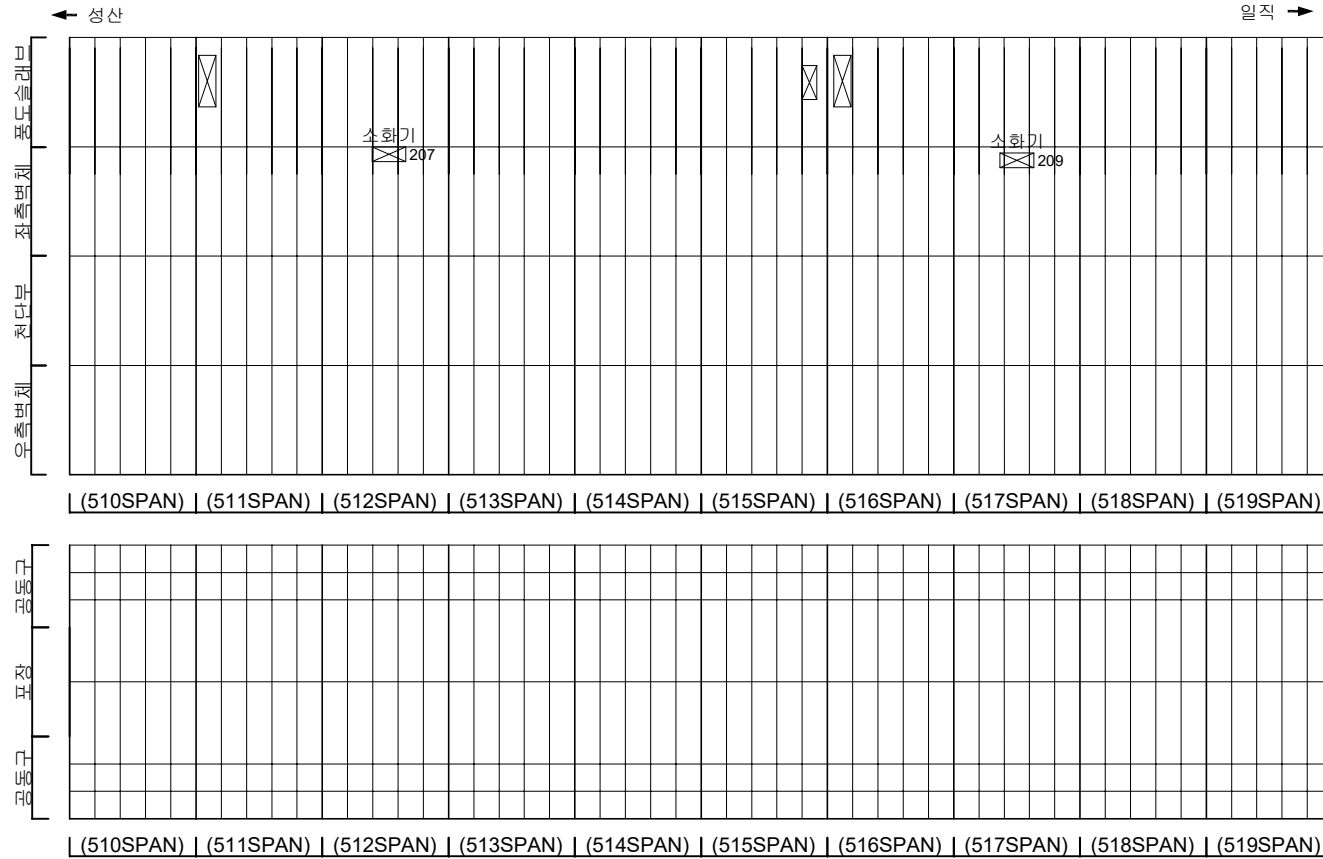
[illegible]

손상물량표

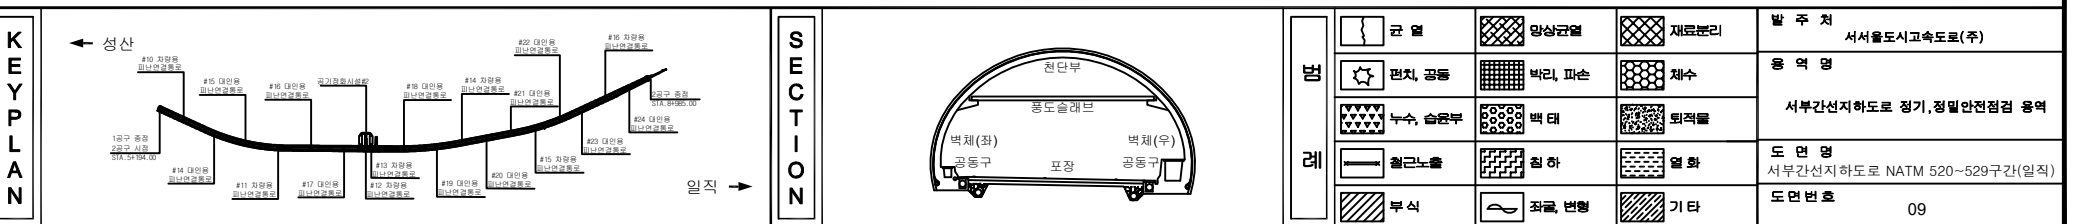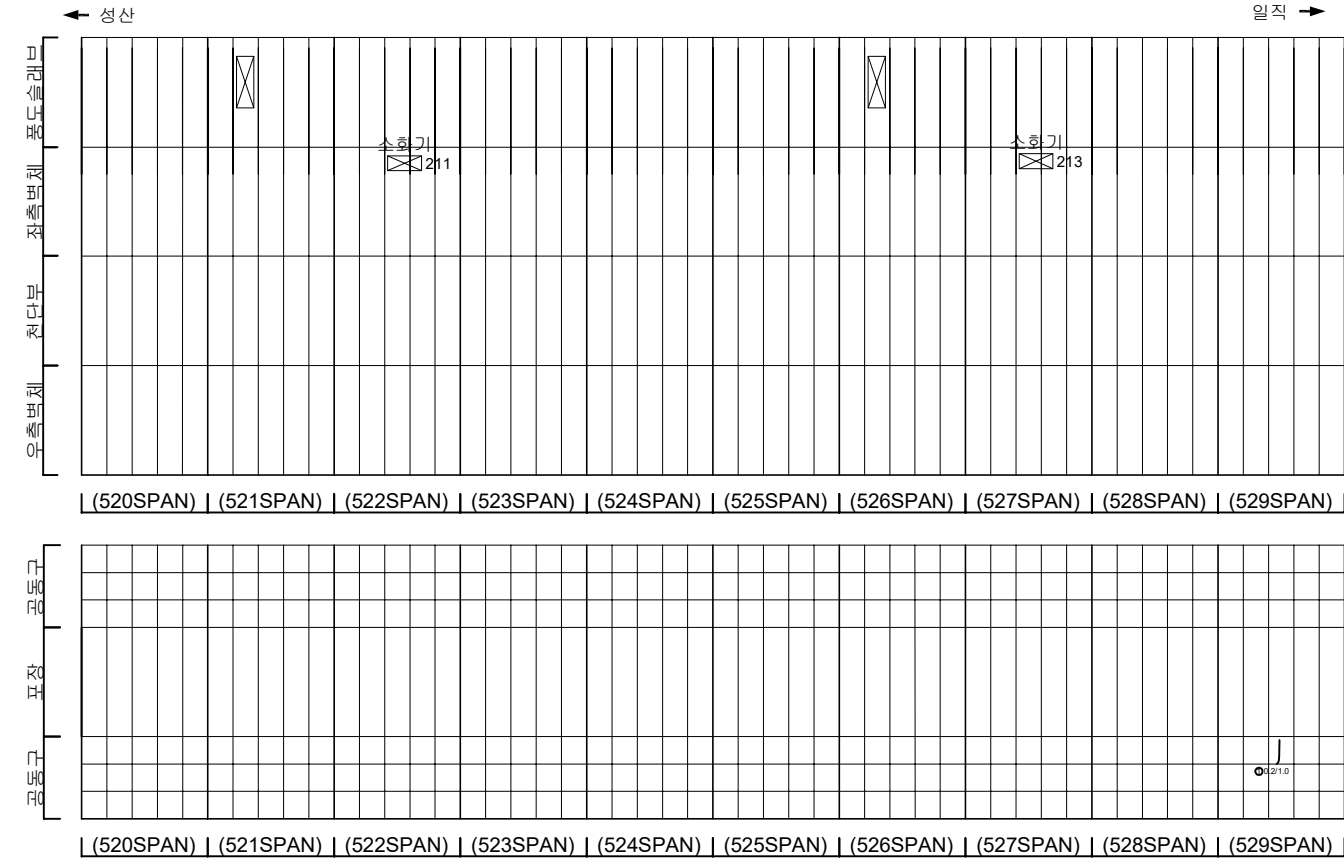
[illegible]

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 량량	단위	개소	총합 량량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

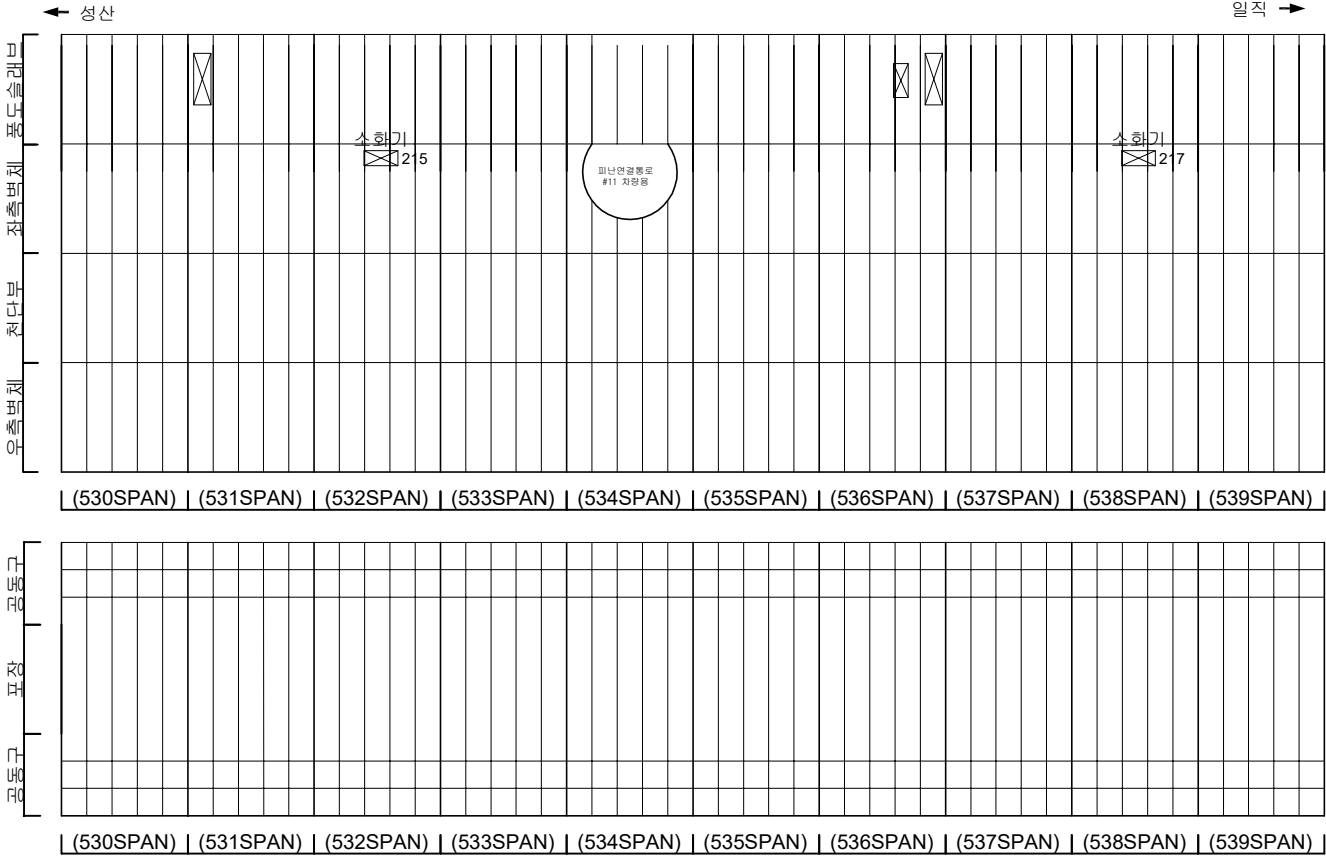

KEY PLAN

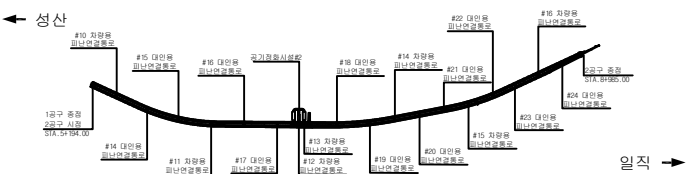

SECTION

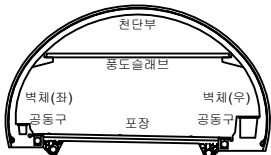



범례

	관 열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 530~539구간(일직)
도면번호	10

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	풍도슬래브	풍도슬래브 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	21하	포장부	배수구 주변 파손	-	0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
5	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

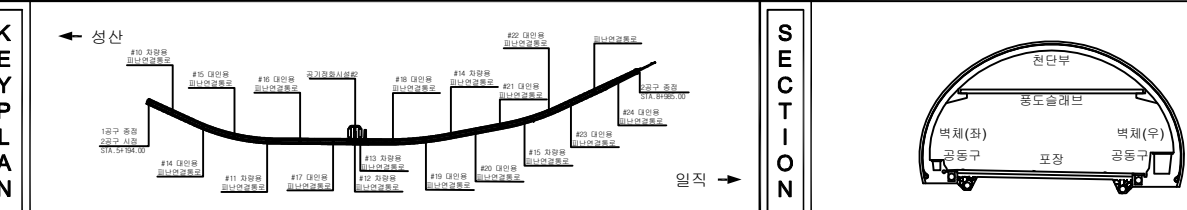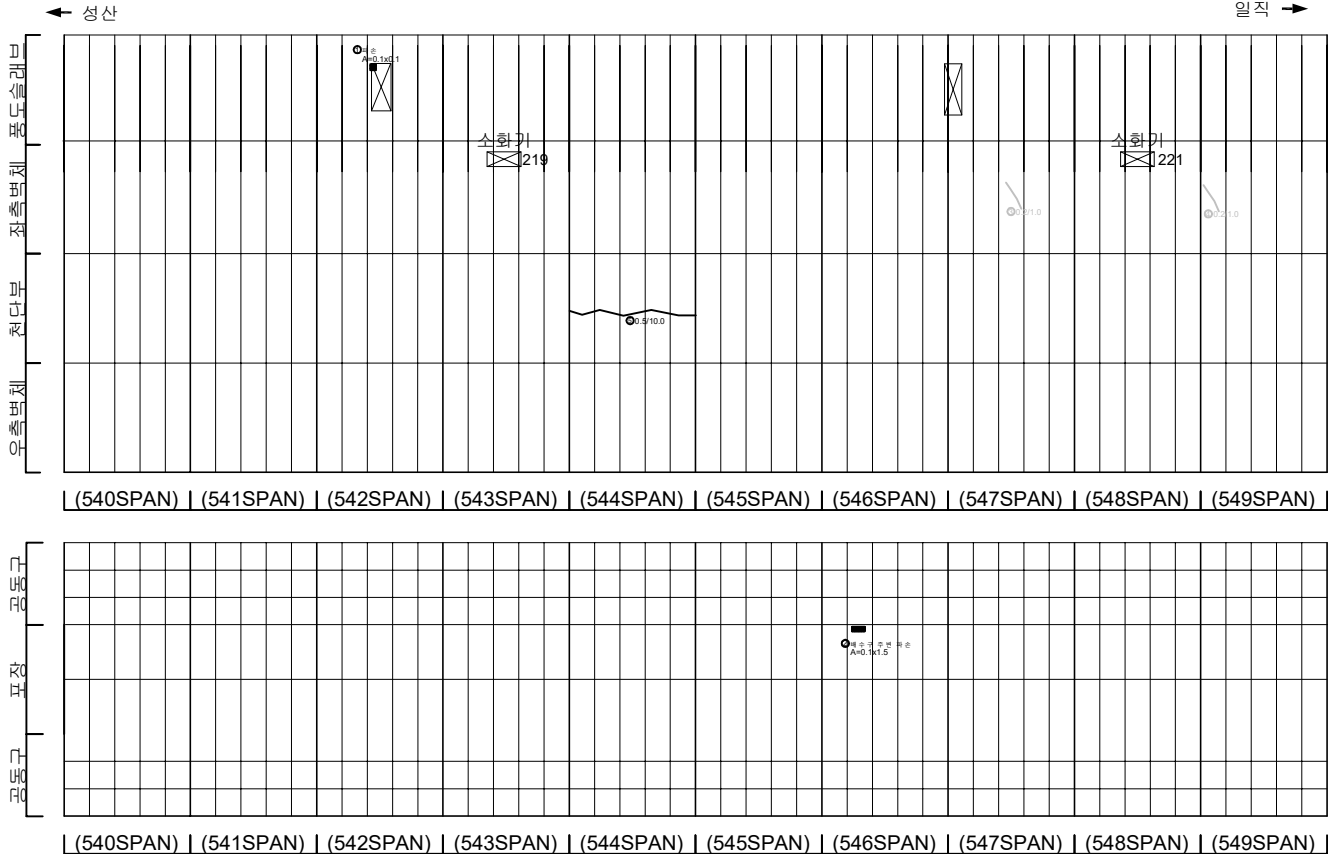


범 례	구 열	양상구열	재료분리	발 주 처
	편차, 공동	벽리, 파손	채수	서서울도시고속도로(주)
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물		서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
철근노출	침 하	열 화		도 면 명
부식	좌굴, 변형	기 타		서부간선지하도로 NATM 540~549구간(일직)
				도면 번호 11

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 율(%)	
1	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	22'경 방향
2	22년	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

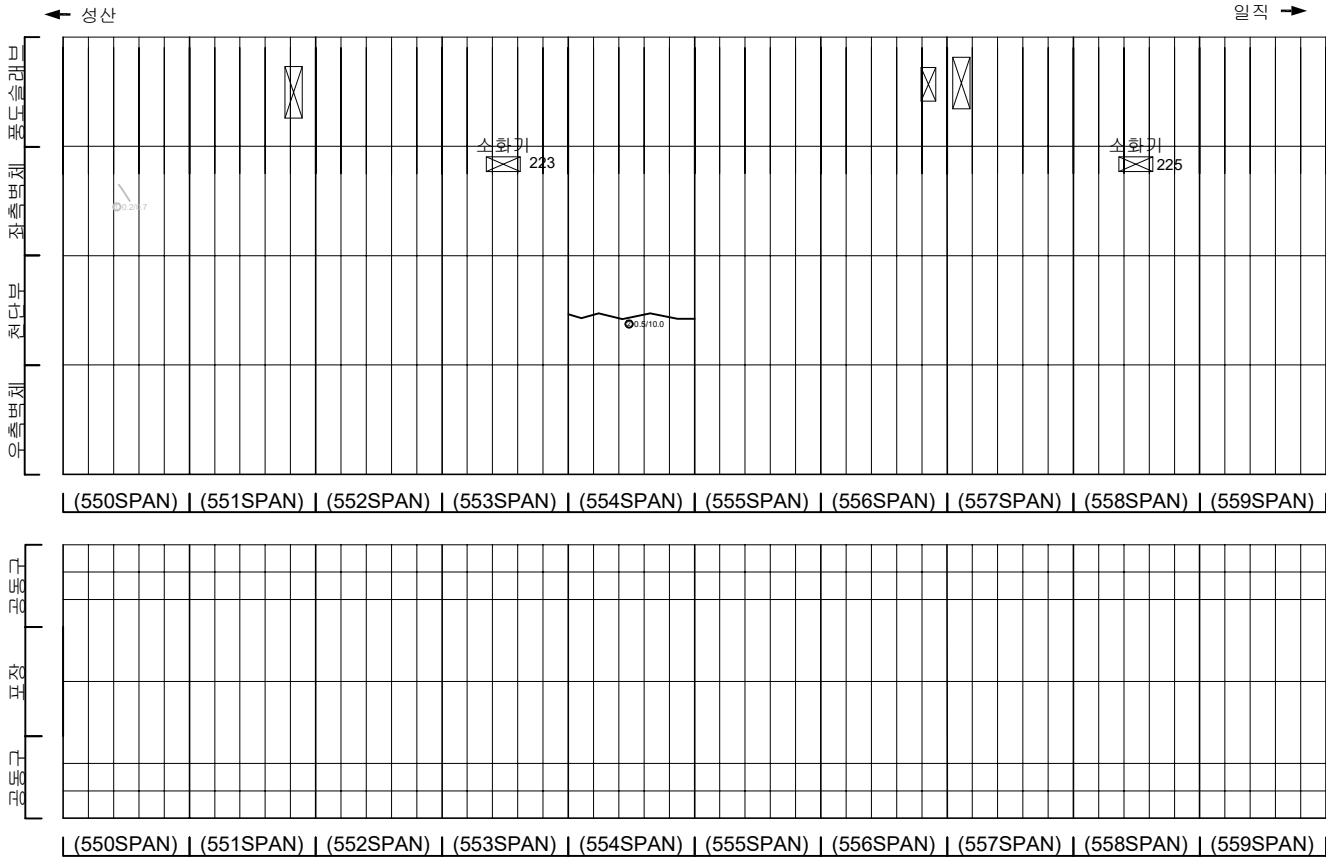

KEY PLAN

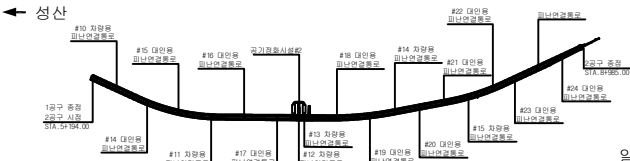

SECTION

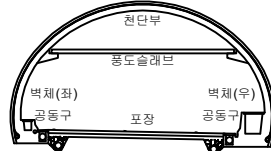


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 550~559구간(일직)
도 면 번호	12

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	21년 보수
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

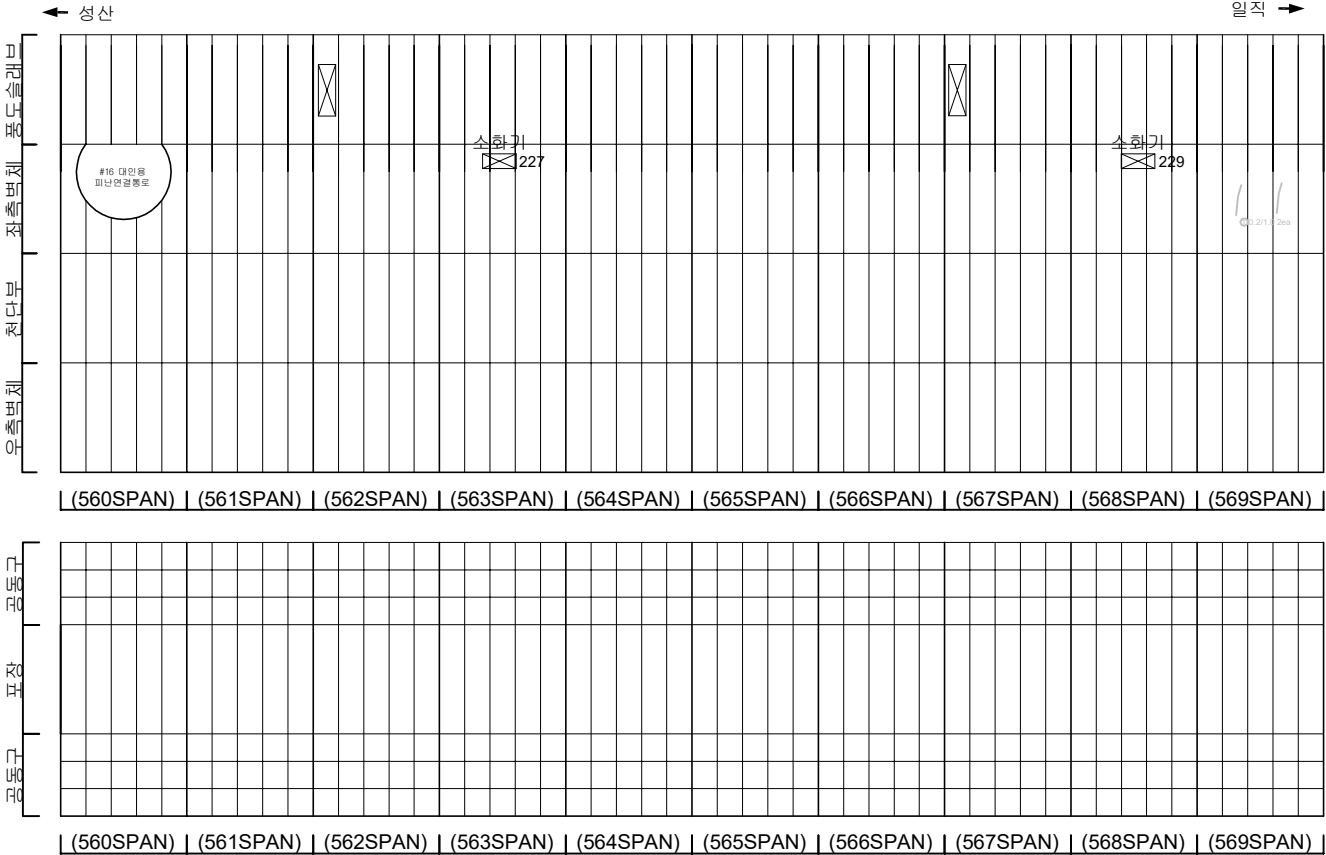

KEY PLAN

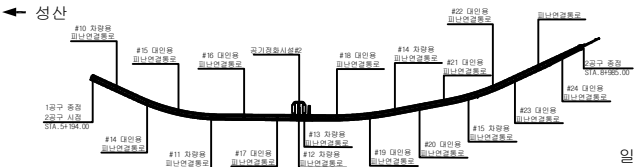

SECTION

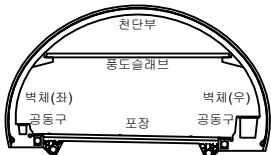


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 560~569구간(일직)
도면번호	13

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	경상균열	-	1.0	1.0	1.00	m		1.00	보강 필요
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
10	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
11	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
12	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
13	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
14	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

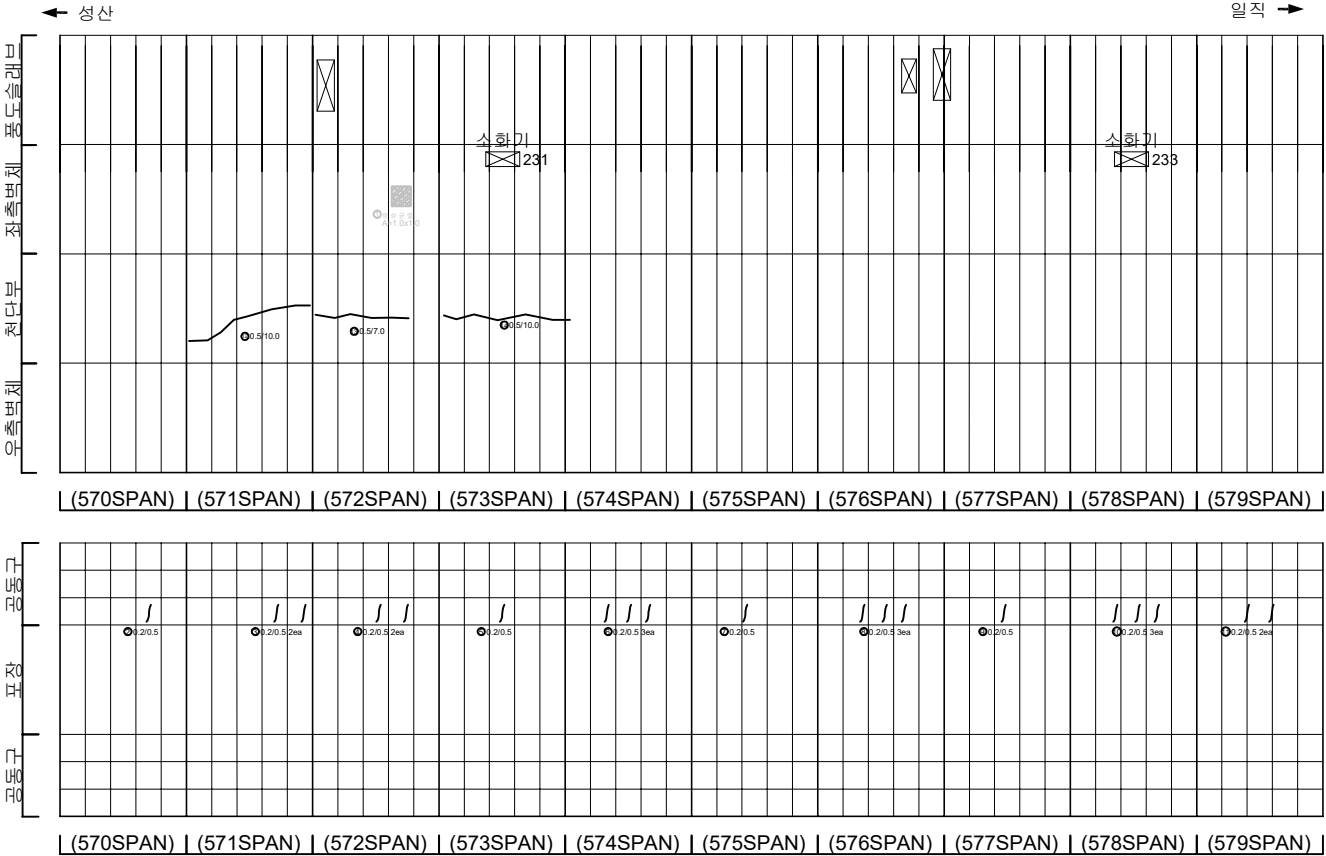

KEY PLAN

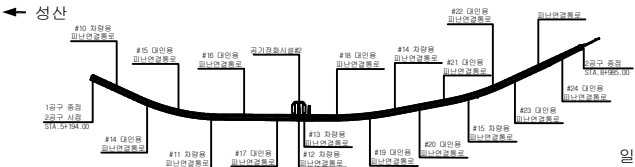

SECTION

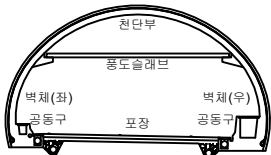


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 570~579구간(일직)
도면번호	14

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보강
2	21하	측벽부	방식균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
9	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
10	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
12	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

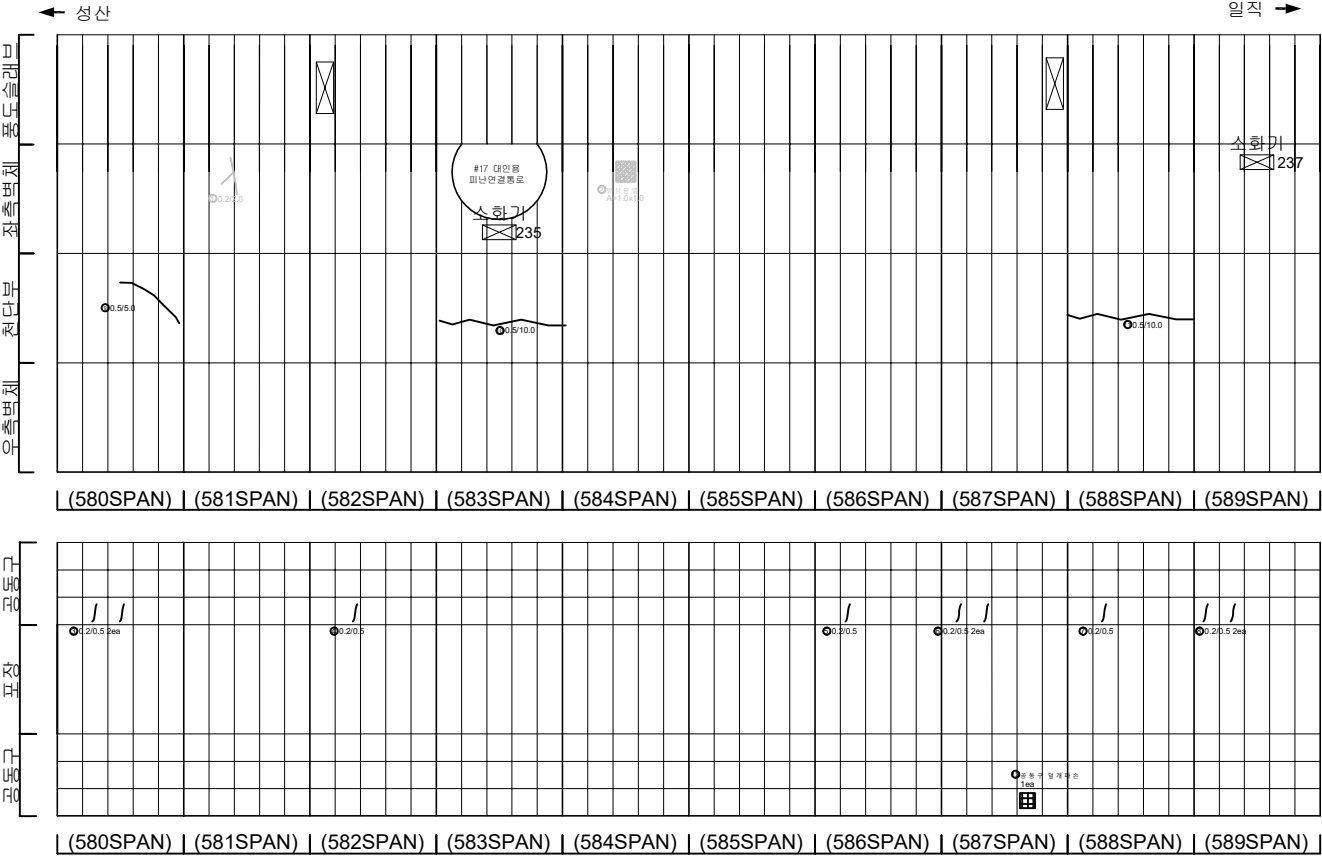

KEY PLAN

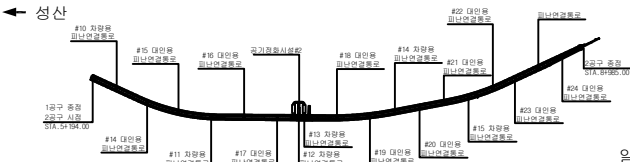

SECTION


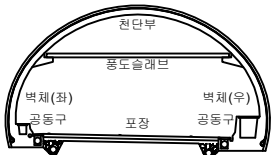


범례

	균열		양상균열		재료분리
	침하, 공동		벽리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타



발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 580~589구간(일직)
도 면 번호	15

손 상 물 량 표

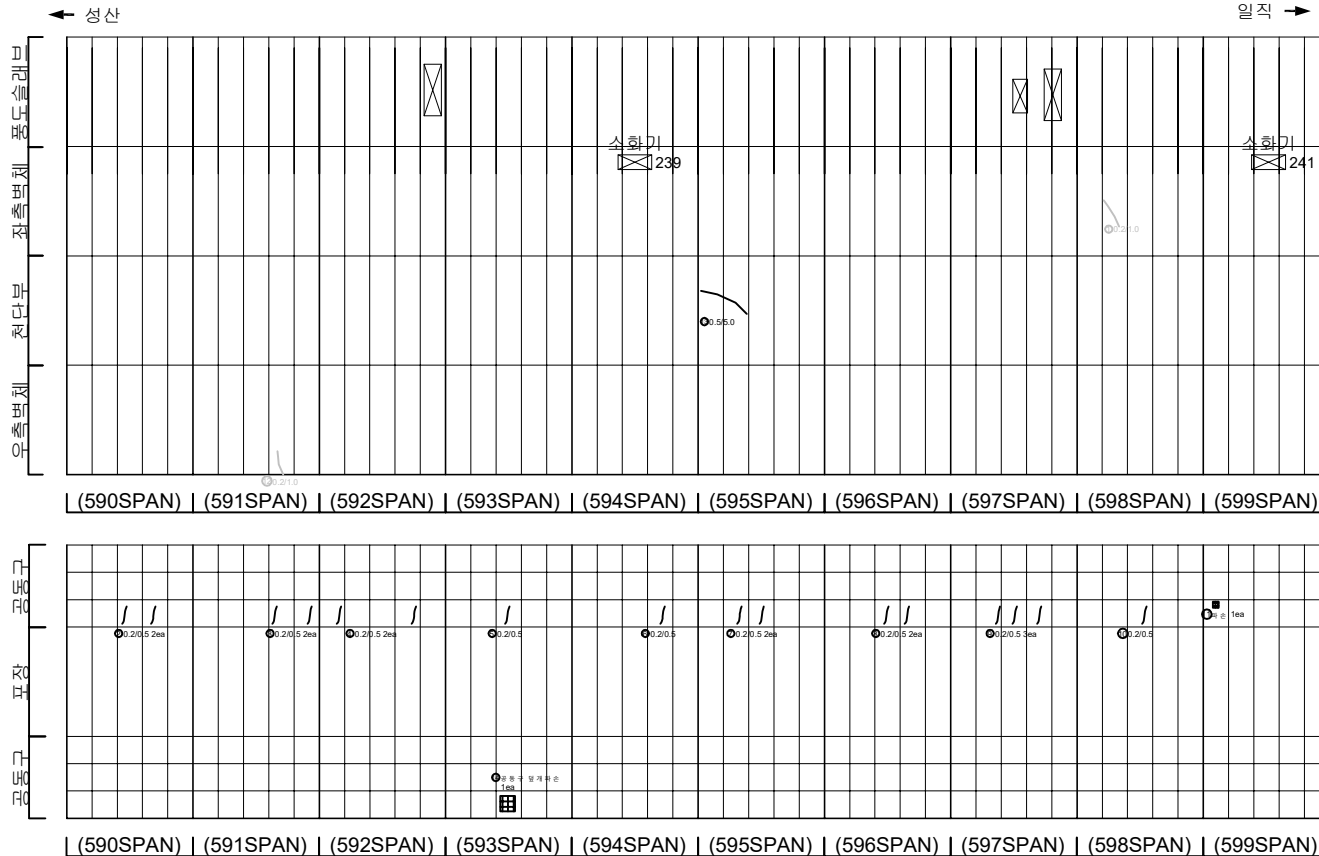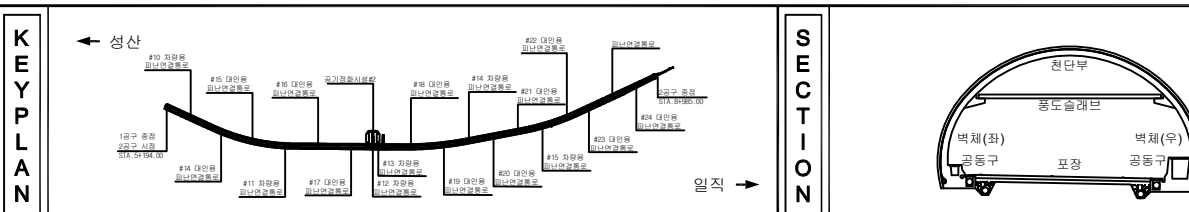[illegible]


지 표		도 로		고속도로		지하철	발 주 처 서울특별시교통국(주)
		철 도		우회도로		터널	
		버스 전용차도		교 량		보	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 590~599구간(일직)
		터 널		기 타		기 타	

손 상 물 량 표

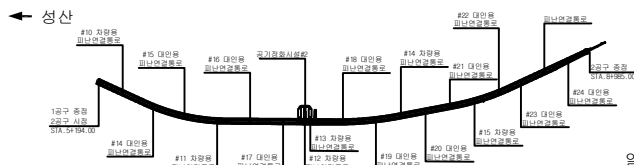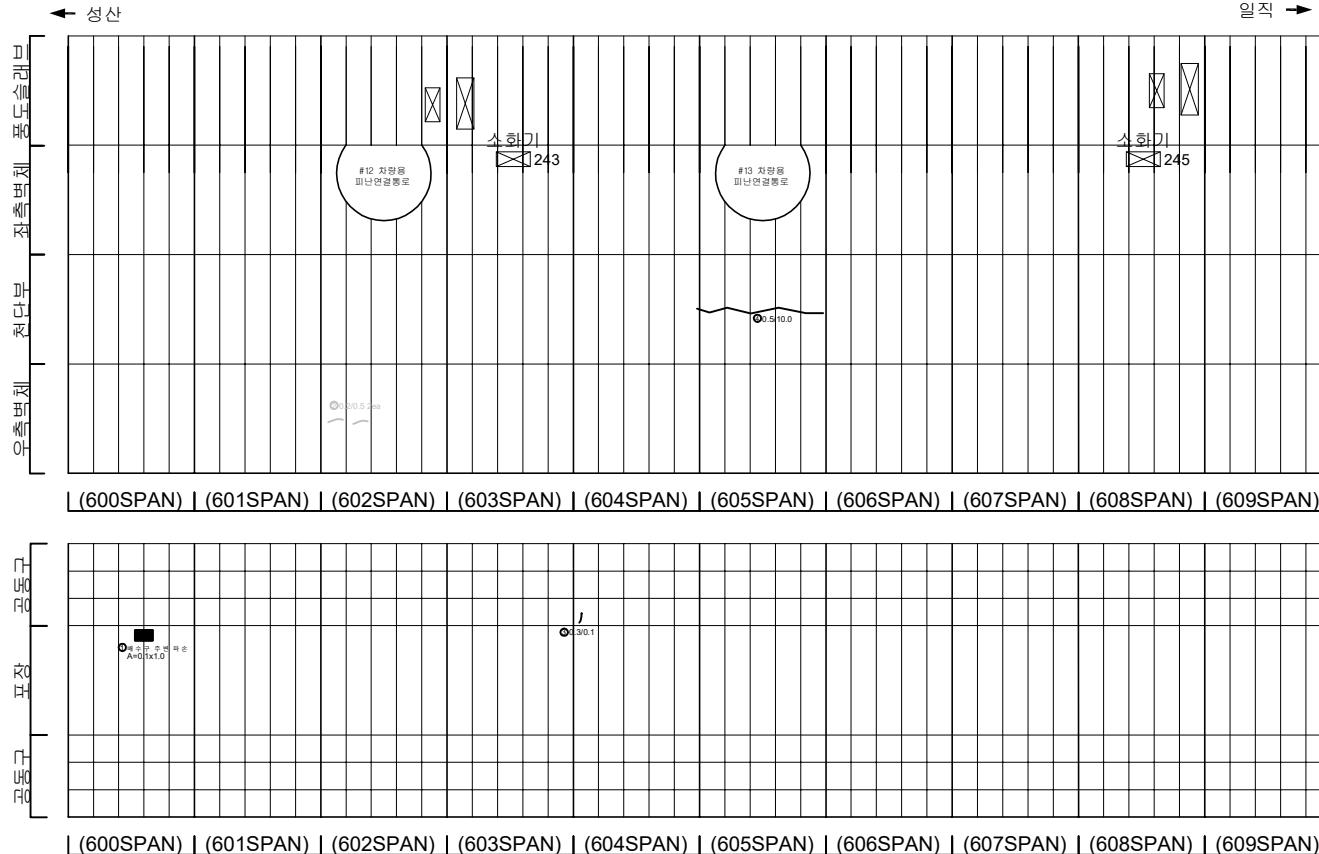[illegible]

일직 →

SECTION

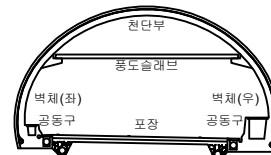

五二五

	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
-------	--------------

용역명


서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부간선지하도로 NATM 600~609구간(일직)


도면번호 17

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	2154	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

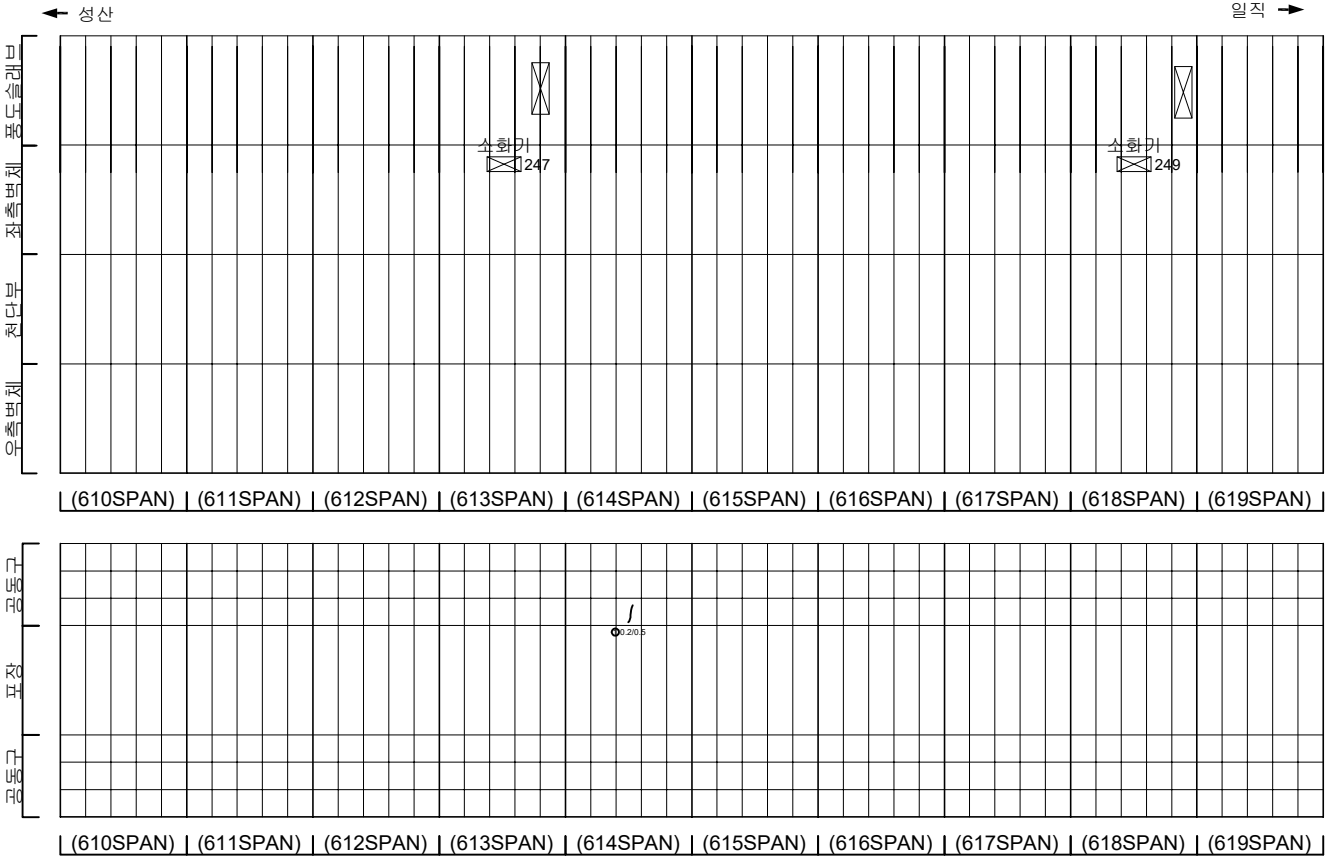

KEY PLAN

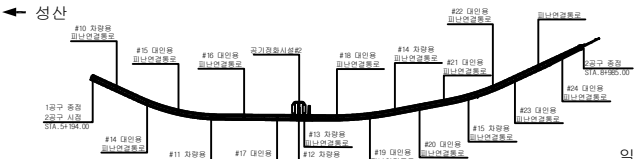

SECTION

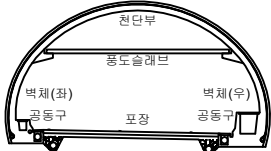


범례

	관 열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 610~619구간(일직)
도 면 번호	18

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 율(%)	
1	210	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
2	210	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보강
3	210	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보강
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

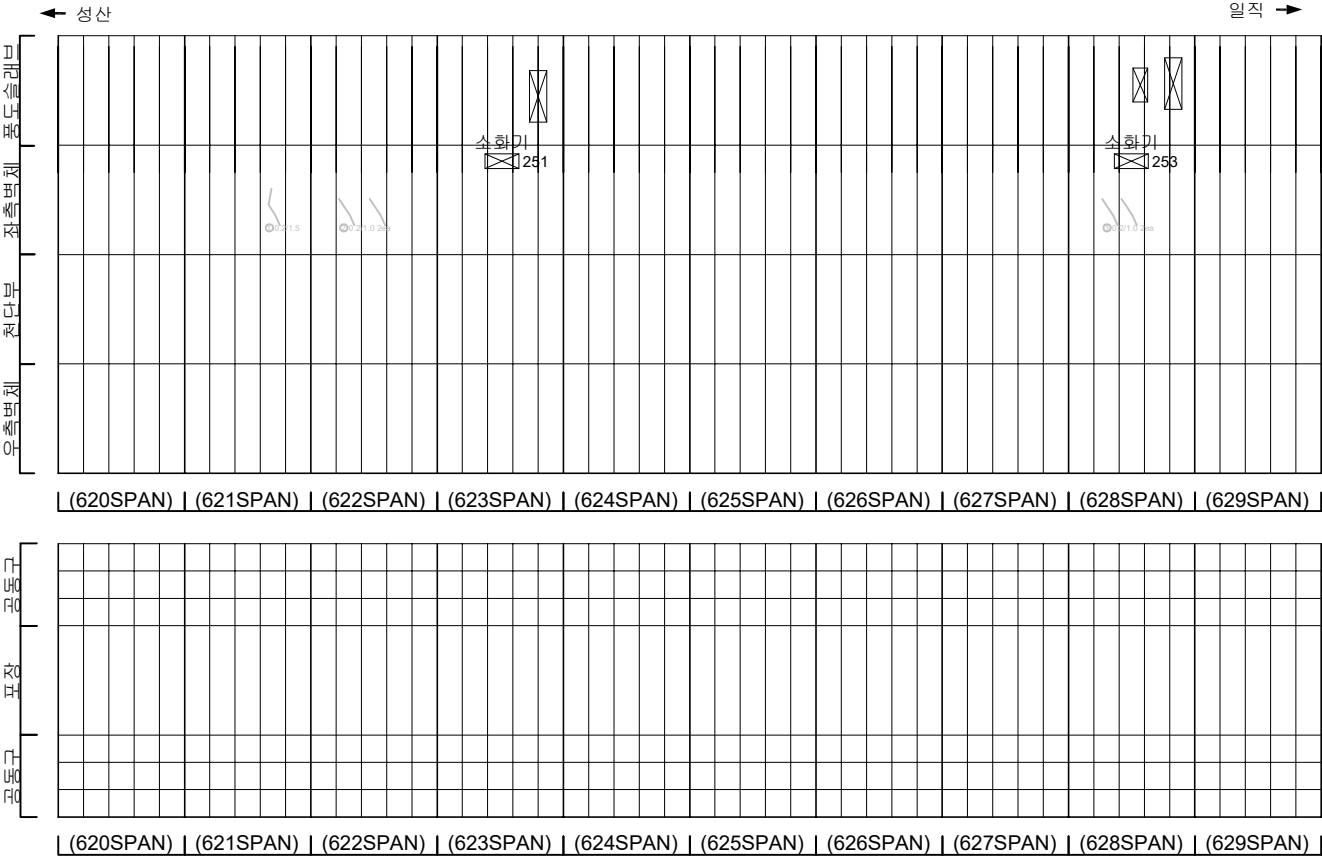

KEY PLAN

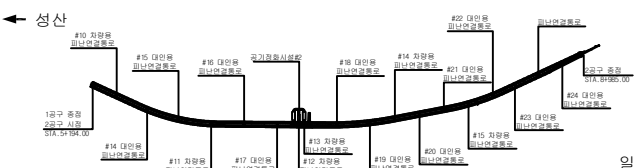

SECTION

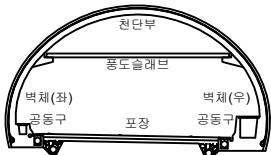


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 620~629구간(일직)
도 면 번호	19

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 율(%)	
1	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

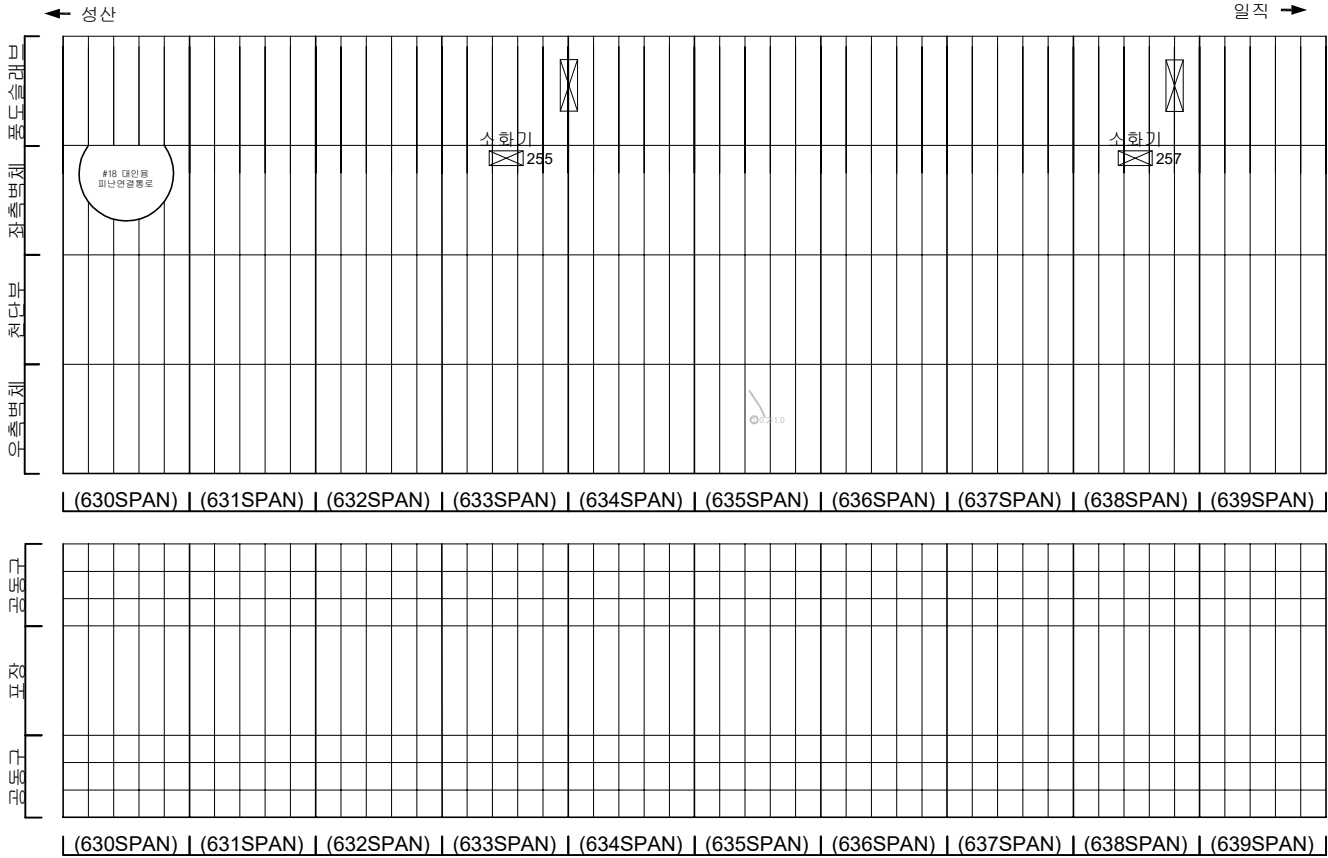

KEY PLAN

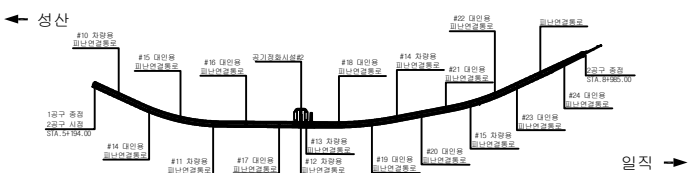

SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 630~639구간(일직)
도 면 번호	20

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	210	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	#	1	1.50	22'상 보강
2	210	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	#	1	1.50	22'상 보강
3	210	측벽부	슬라브 파손				1.00	㎥	1	1.00	22'상 보강
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

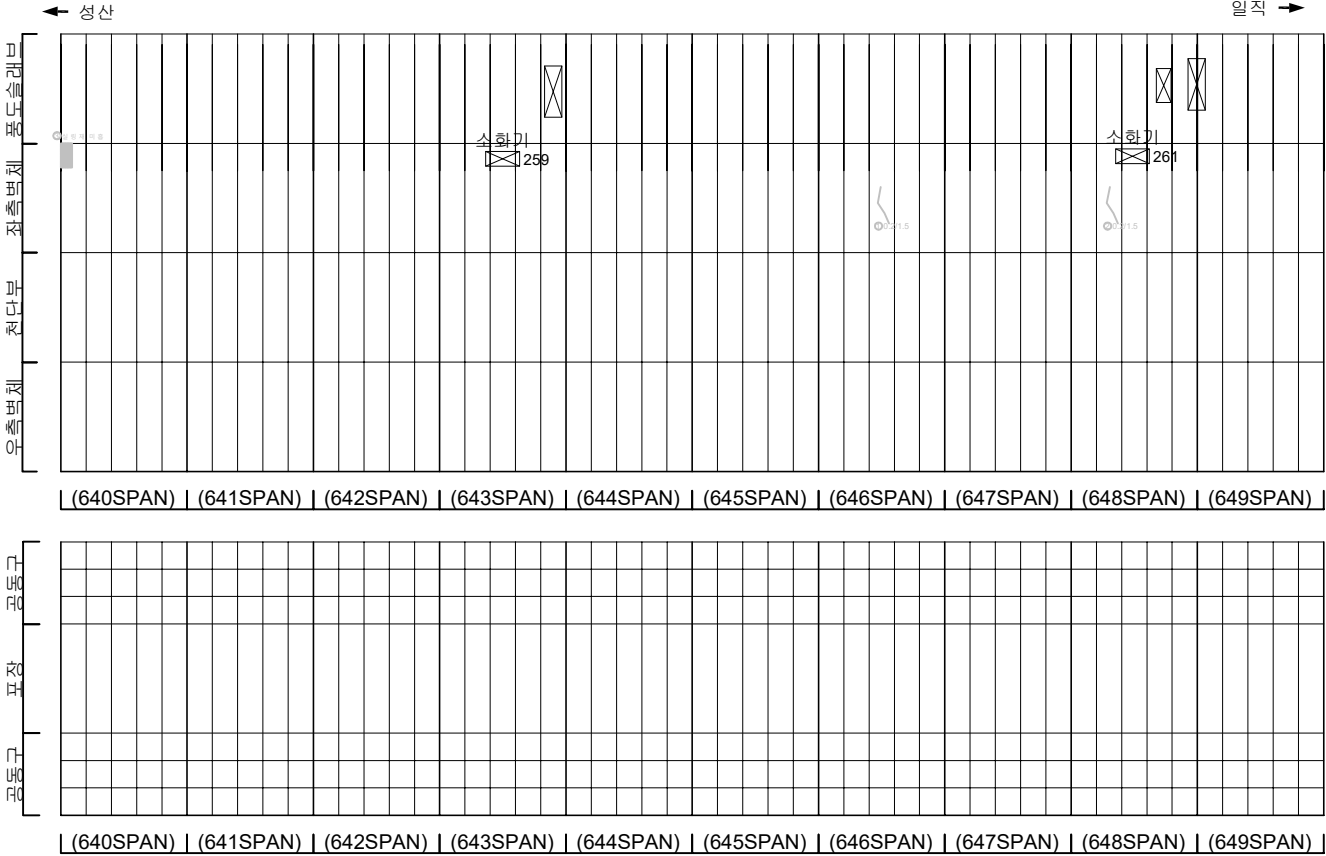

KEY PLAN

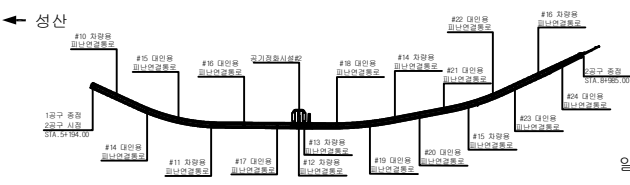

SECTION

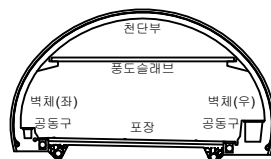


범례

	관 열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 640~649구간(일직)
도면번호	21

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	22'상 보강
2	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	#	1	2.00	22'상 보강
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

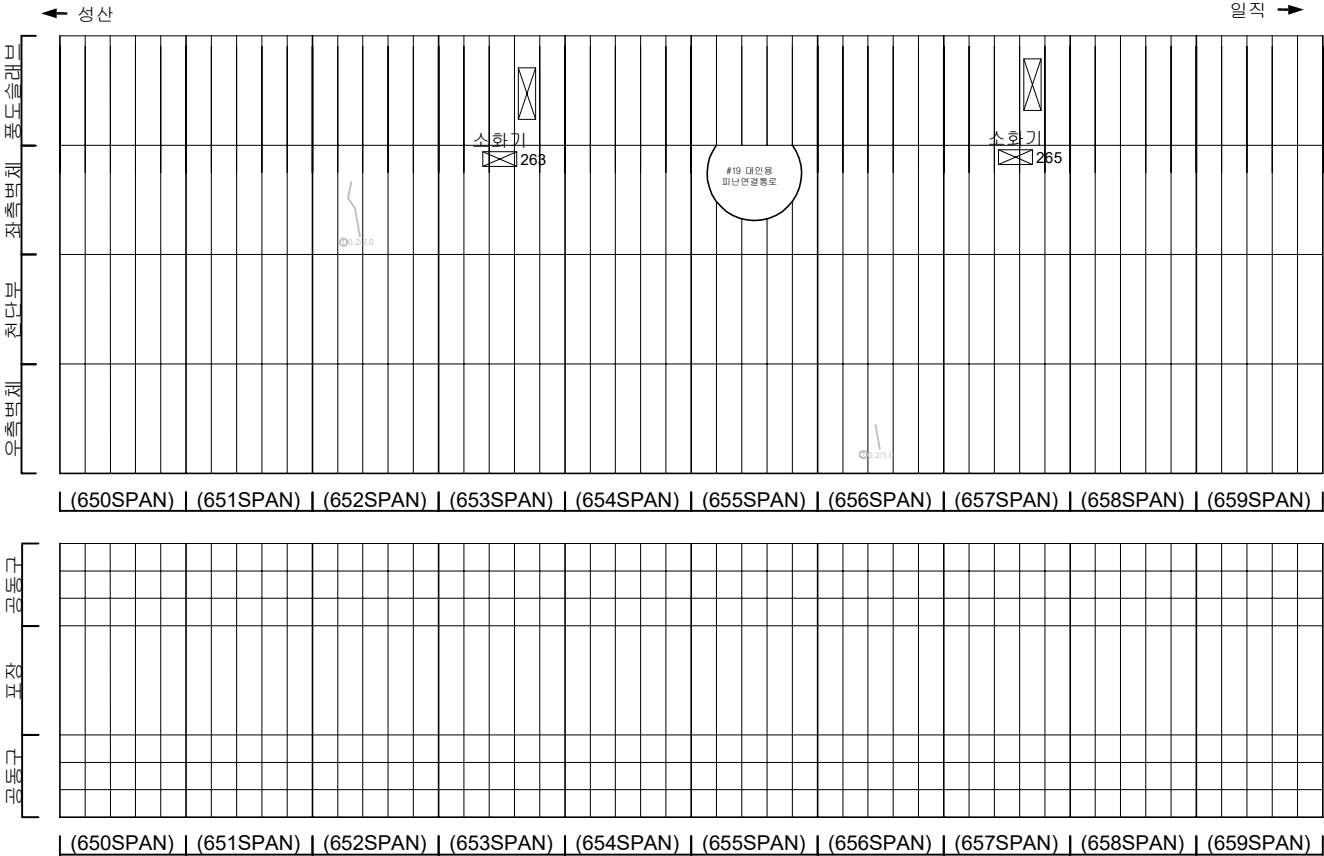

KEY PLAN

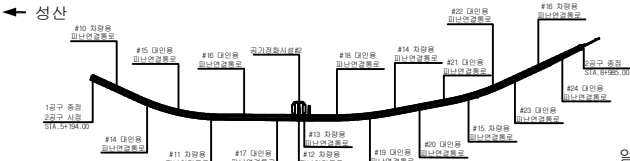

SECTION

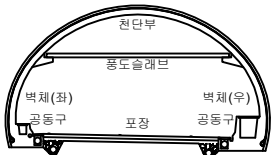


범례

	1구구		2구구		3구구		4구구		5구구		6구구		7구구		8구구		9구구		10구구		11구구		12구구		13구구		14구구		15구구		16구구		17구구		18구구		19구구		20구구		21구구		22구구		23구구		24구구		25구구		26구구		27구구		28구구		29구구		30구구		31구구		32구구		33구구		34구구		35구구		36구구		37구구		38구구		39구구		40구구
--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 650~659구간(일직)
도 면 번호	22

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보강
2	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보강
3	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

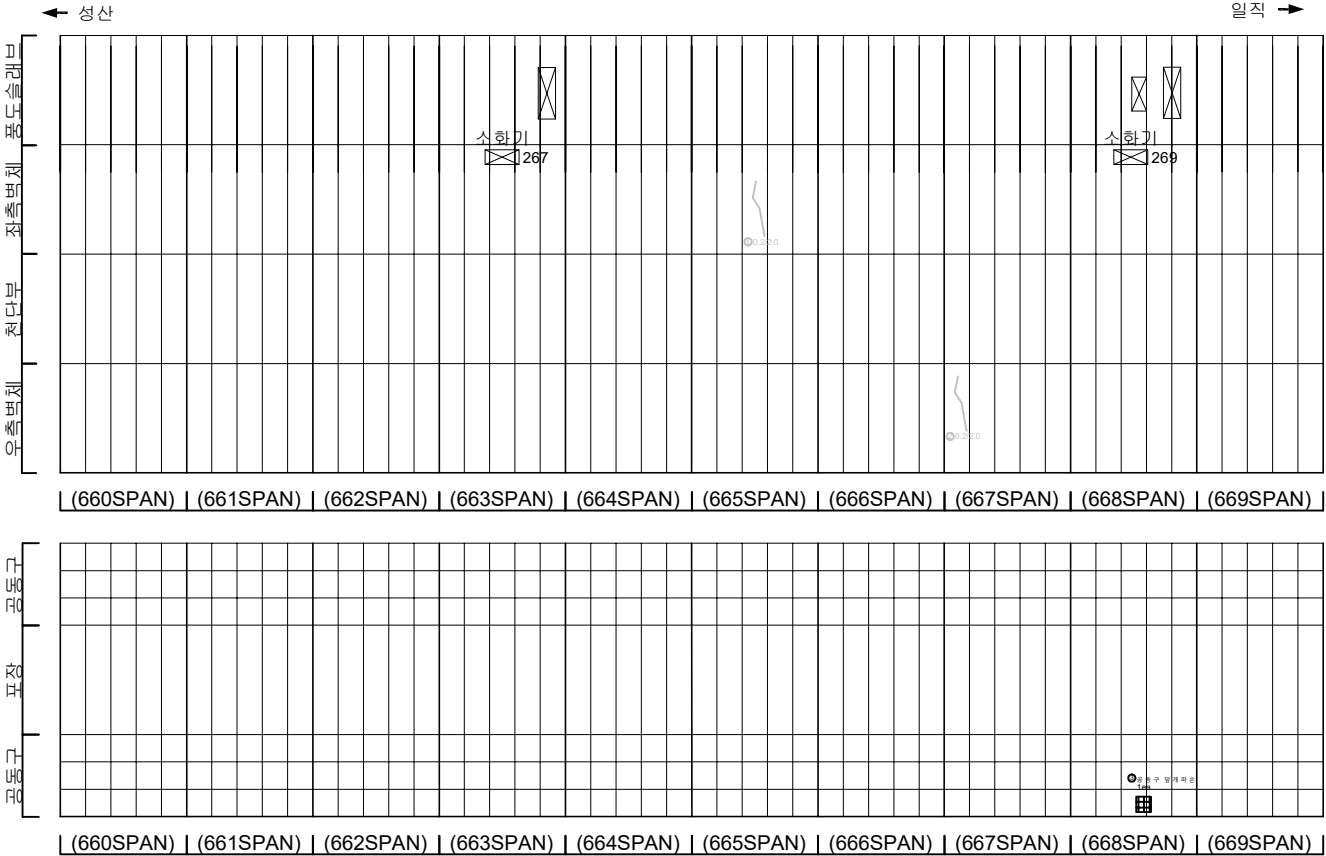

KEY PLAN

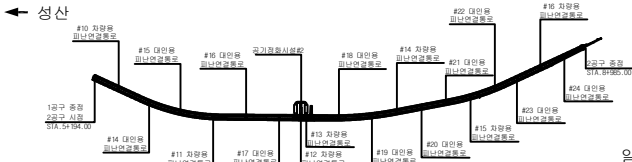

SECTION


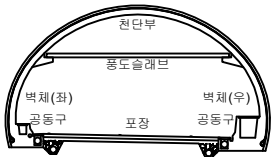


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 660~669구간(일직)
도면번호	23


손 상 물 량 표

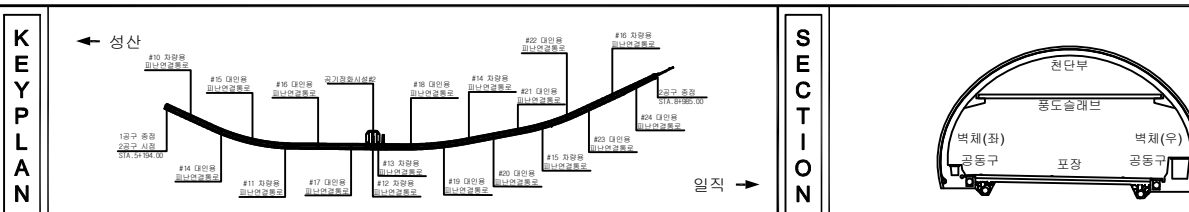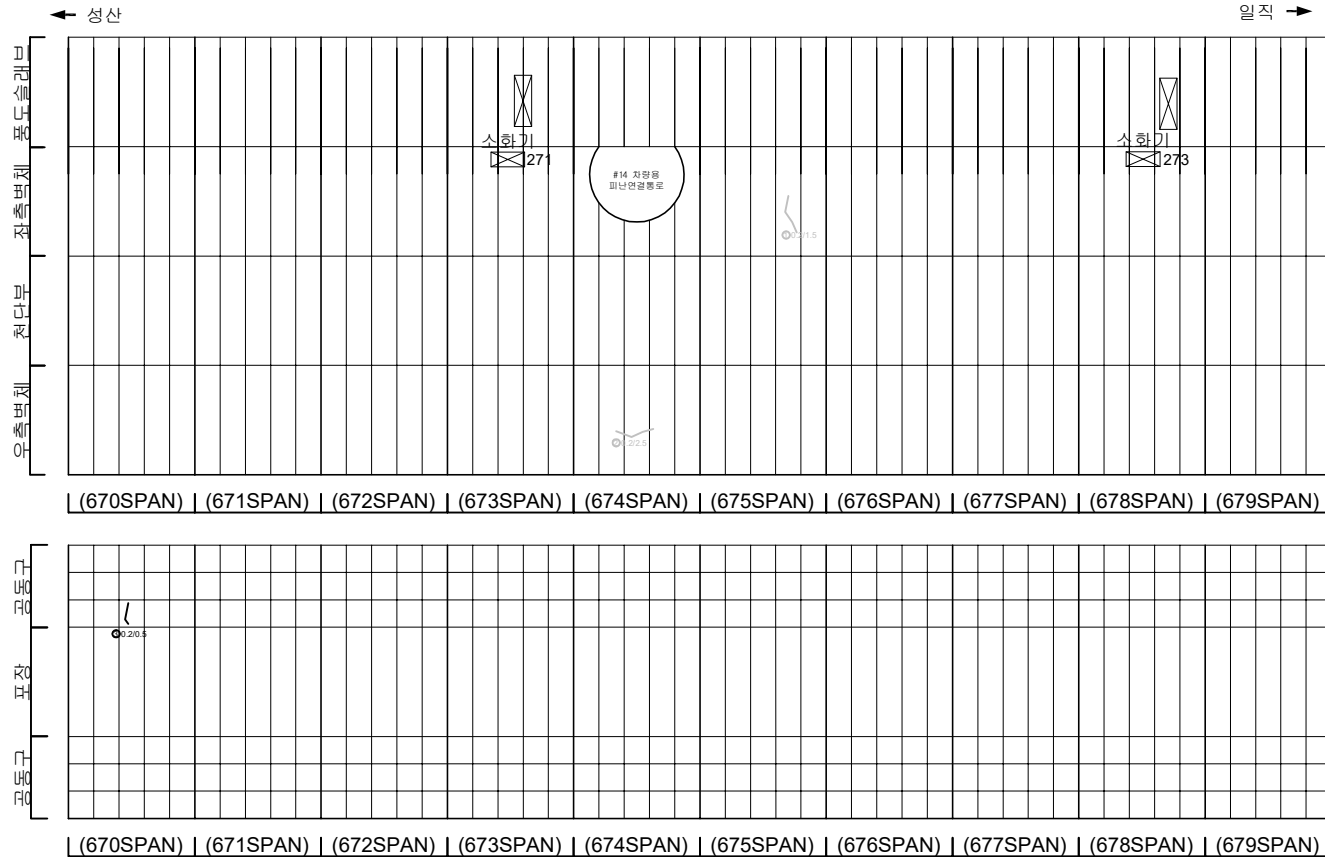[illegible]


지 원		인		양승민		김현민	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		홍기원		심기원		송	홍기원
		김상우		김		김정진	서부산선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		홍기원		한		홍	도 면 명 서부산선지하도로 NATM 670~679구간(일직)
		홍기원		김현민		기타	도 면 번호 24
		홍기원		김현민		기타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

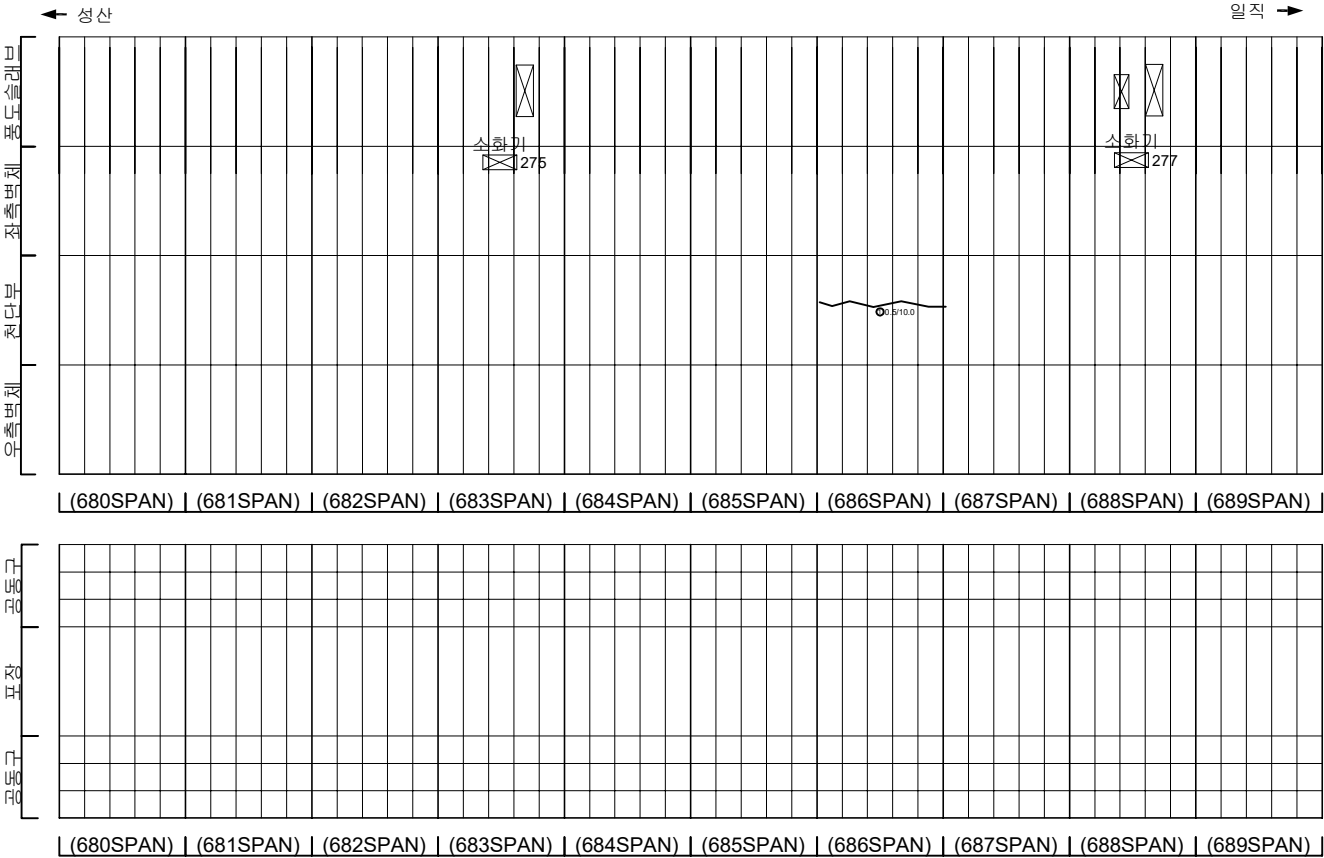

KEY PLAN

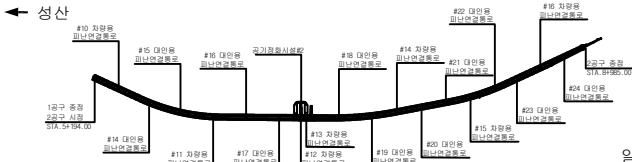

SECTION

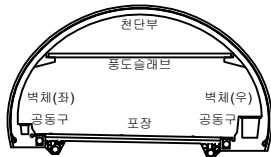


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 680~689구간(일직)
도 면 번호	25

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	2158	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	2	2.00	22'상 보강
2	2158	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	22'상 보강
3	2158	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	22'상 보강
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

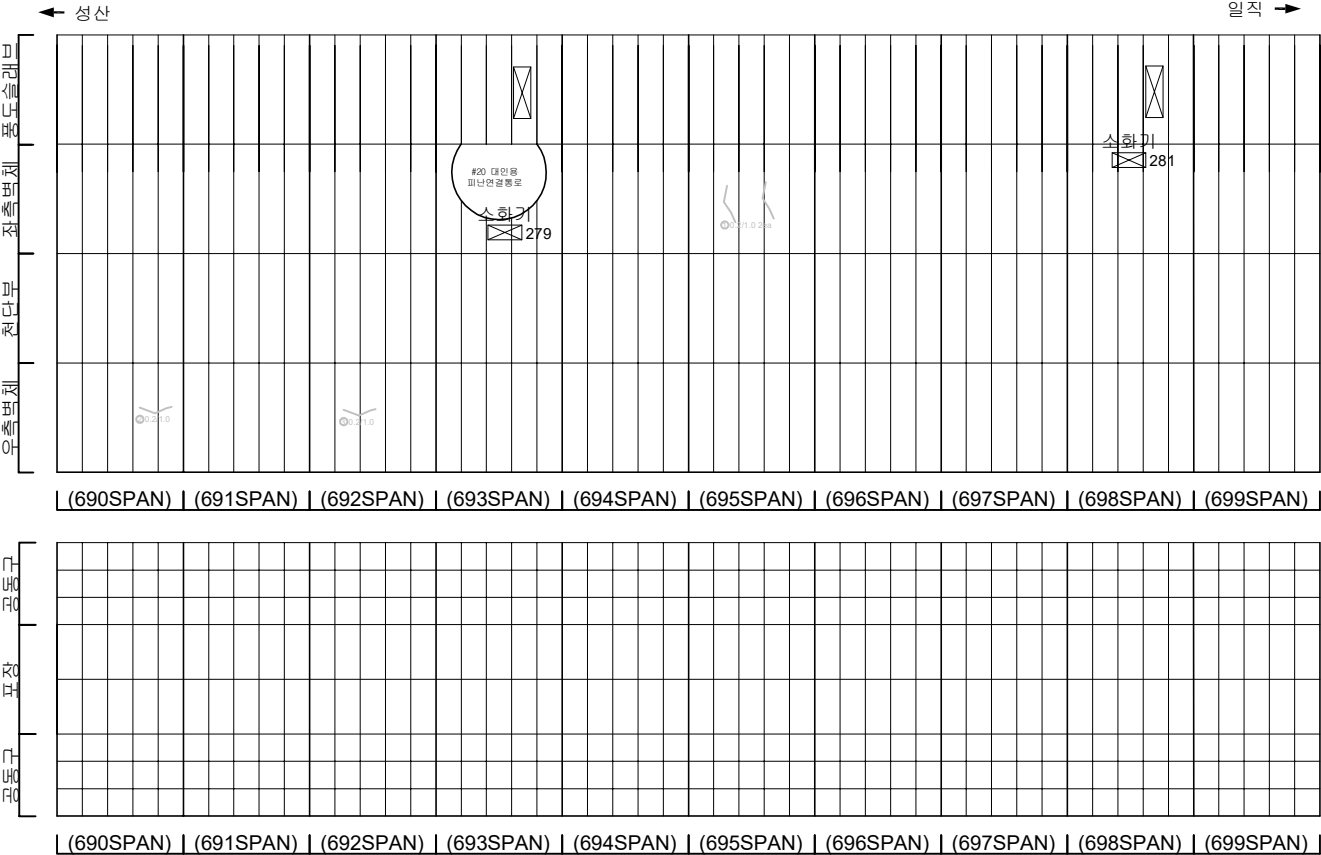

KEY PLAN

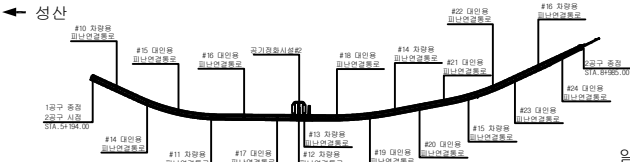

SECTION

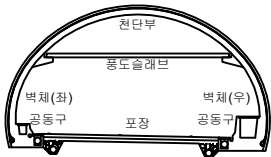


범례

균열	양상균열	재료분리
균열, 공동	배근, 파손	채수
누수, 습윤부	배근	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 690~699구간(일직)
도 면 번호	26

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	22'상 보강
2	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	22'상 보강
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

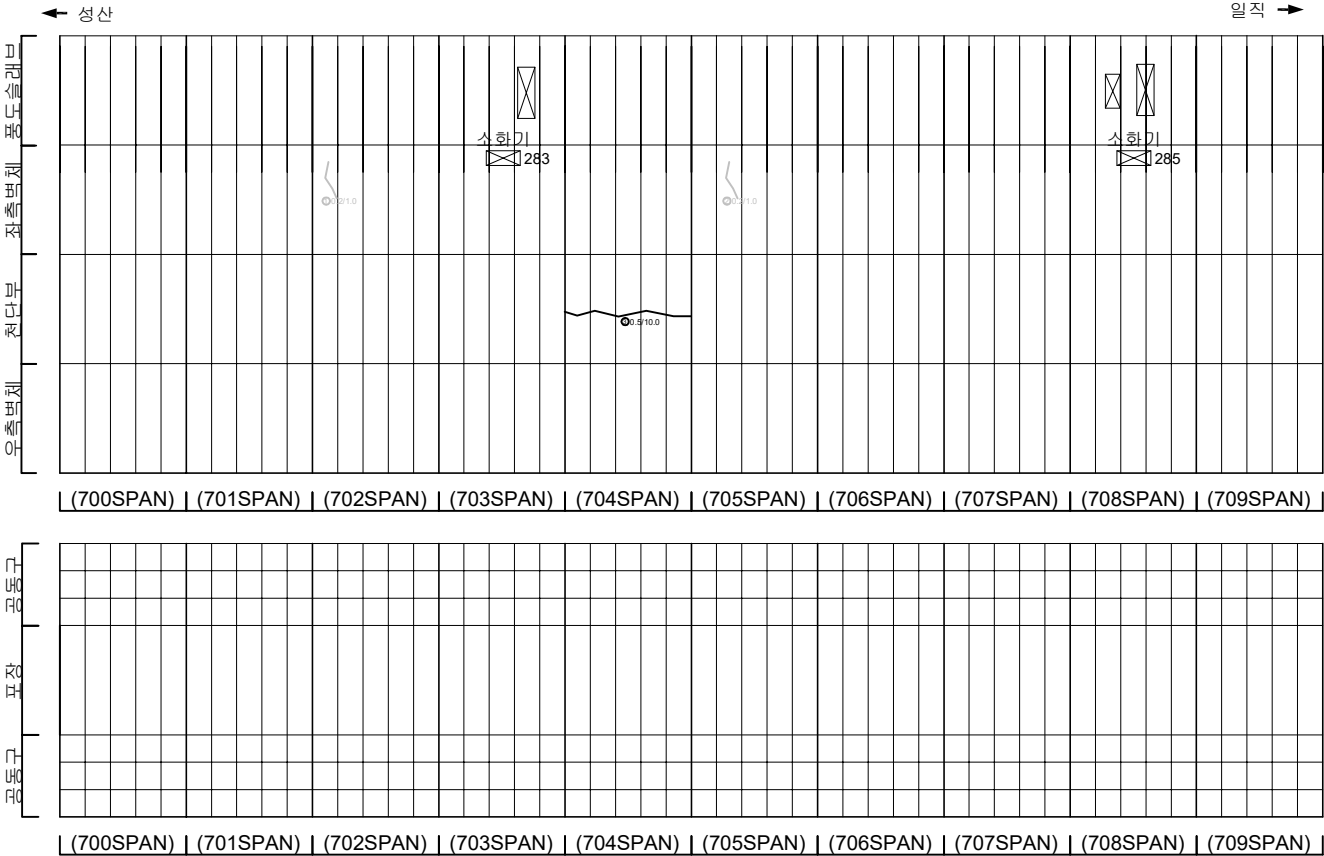

KEY PLAN

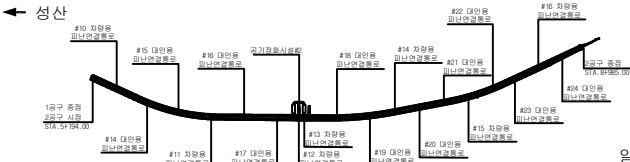

SECTION

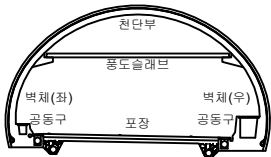


범례

	콘크리트		강근콘크리트		석콘크리트
	벽돌		벽돌강근		벽돌강근
	벽돌강근		벽돌강근		벽돌강근
	벽돌강근		벽돌강근		벽돌강근
	벽돌강근		벽돌강근		벽돌강근
	벽돌강근		벽돌강근		벽돌강근
	벽돌강근		벽돌강근		벽돌강근
	벽돌강근		벽돌강근		벽돌강근
	벽돌강근		벽돌강근		벽돌강근
	벽돌강근		벽돌강근		벽돌강근


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 700~709구간(일직)
도면번호	27

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 율(%)	
1	215	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

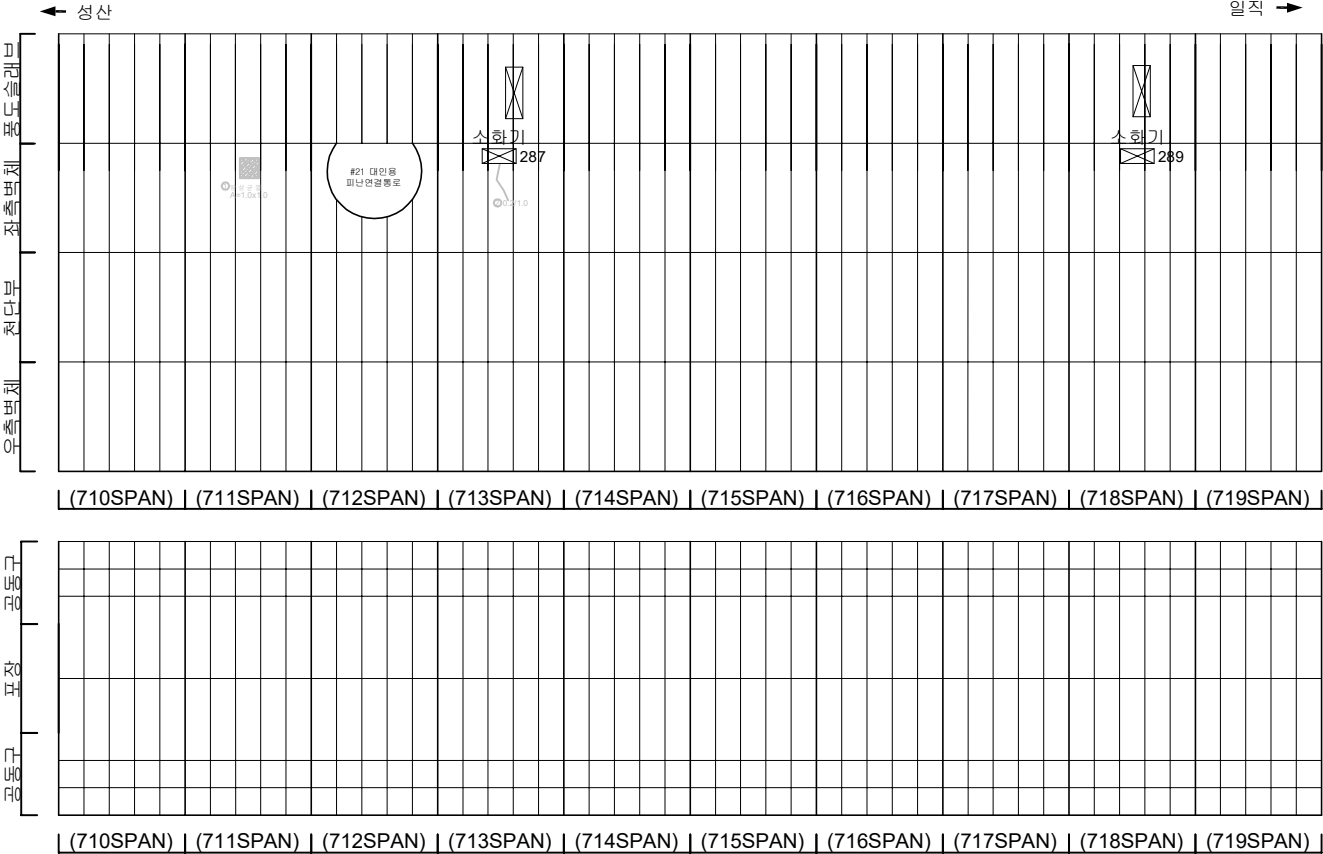

KEY PLAN

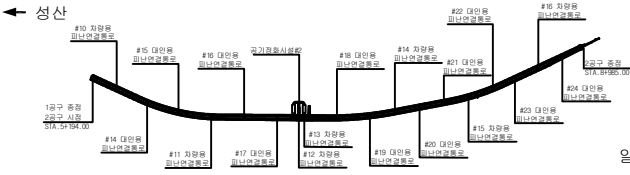

SECTION

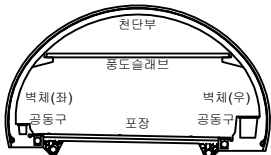


범례

콘크리트	양상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 710~719구간(일직)
도면번호	28

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 율(%)	
1	2154	공동슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

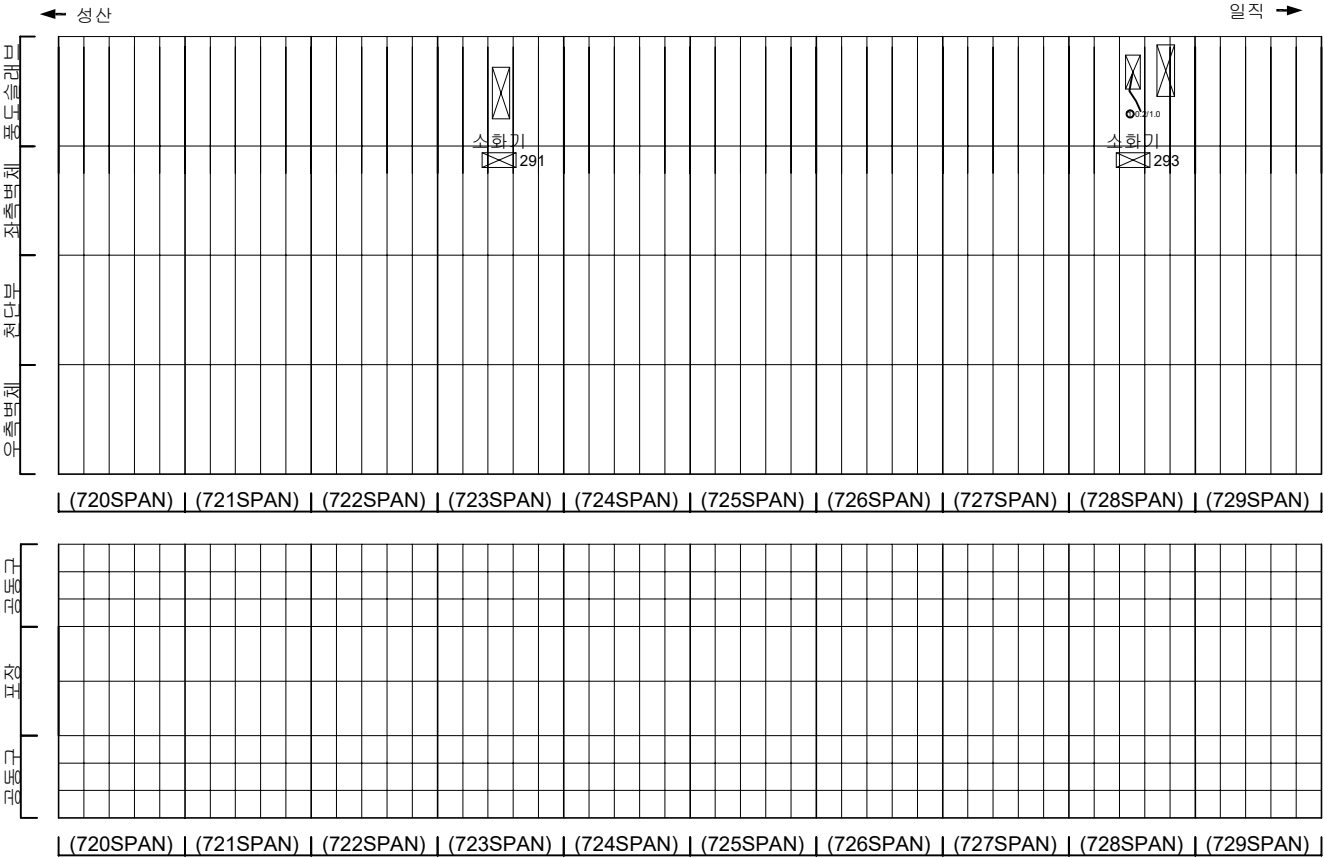

KEY PLAN

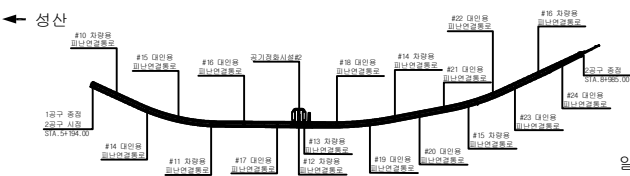

SECTION

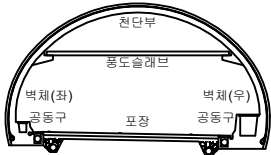


범례


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 720~729구간(일직)
도 면 번호	29

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 율(%)	
1	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

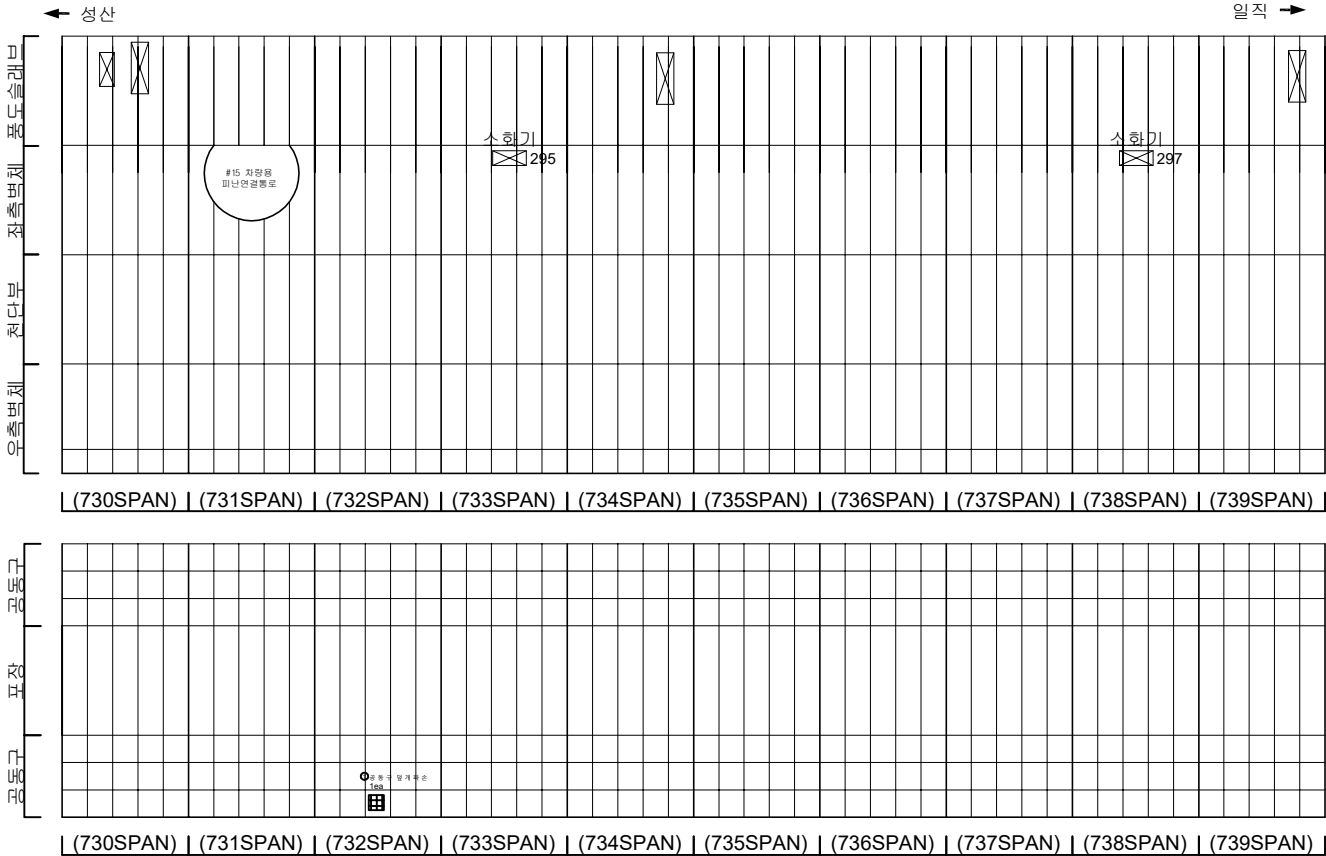

KEY PLAN

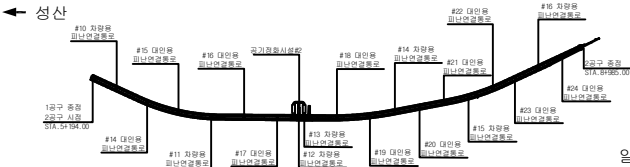

SECTION

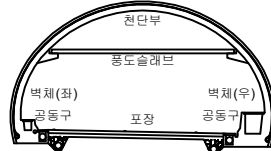


범례

	관 열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 730~739구간(일직)
도면번호	30

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	215하	풍도슬래브	풍도슬래브 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	215하	측벽부	균열 (폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	25' 상 보강
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

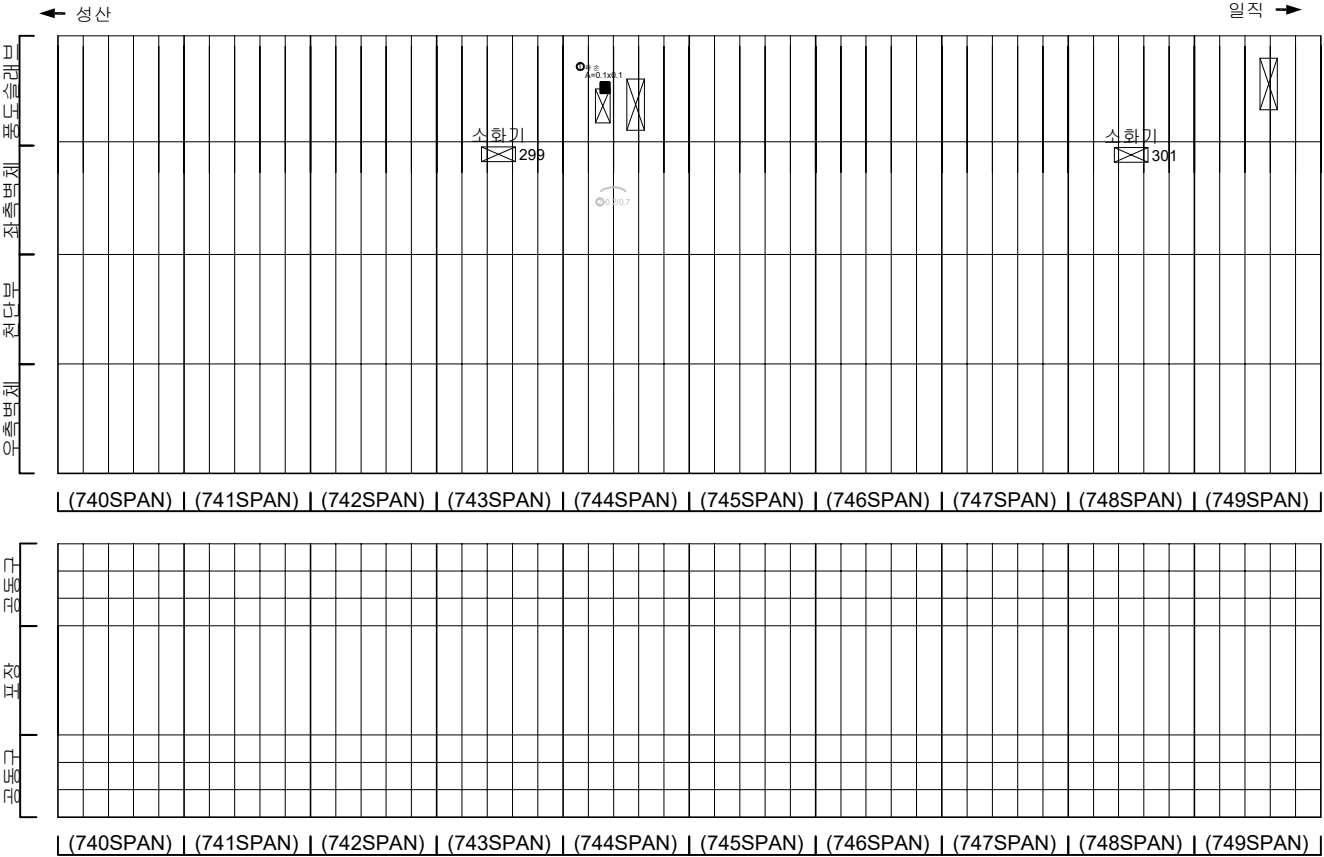

KEY PLAN

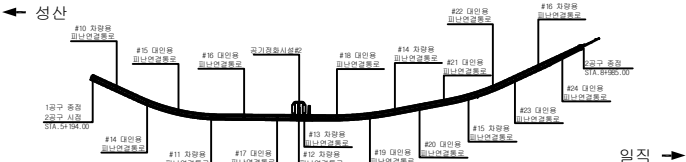

SECTION

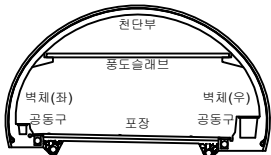


범례

구 열	양상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 740~749구간(일직)
도 면 번호	31

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

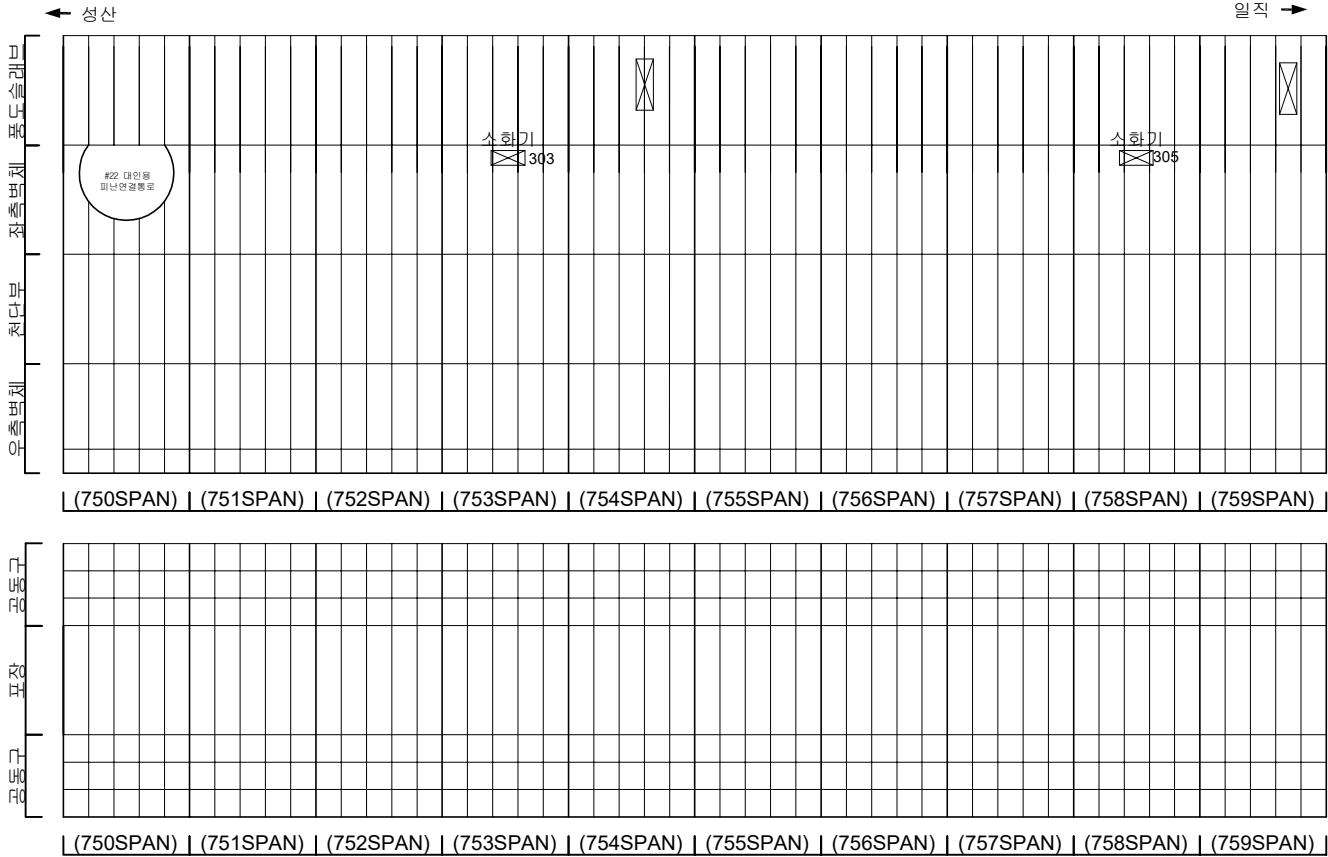

KEY PLAN

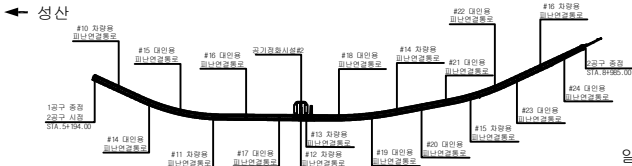

SECTION


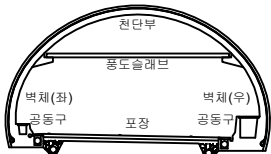


범례

1층	2층	3층
4층	5층	6층
7층	8층	9층
10층	11층	12층
13층	14층	15층
16층	17층	18층
19층	20층	21층
22층	23층	24층
25층	26층	27층
28층	29층	30층
31층	32층	33층
34층	35층	36층
37층	38층	39층
40층	41층	42층


발 주 처	서울특별시교통공사(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 750~759구간(일직)
도 면 번호	32

손 상 물 량 표

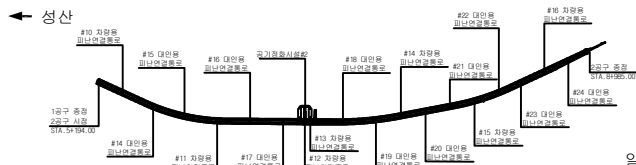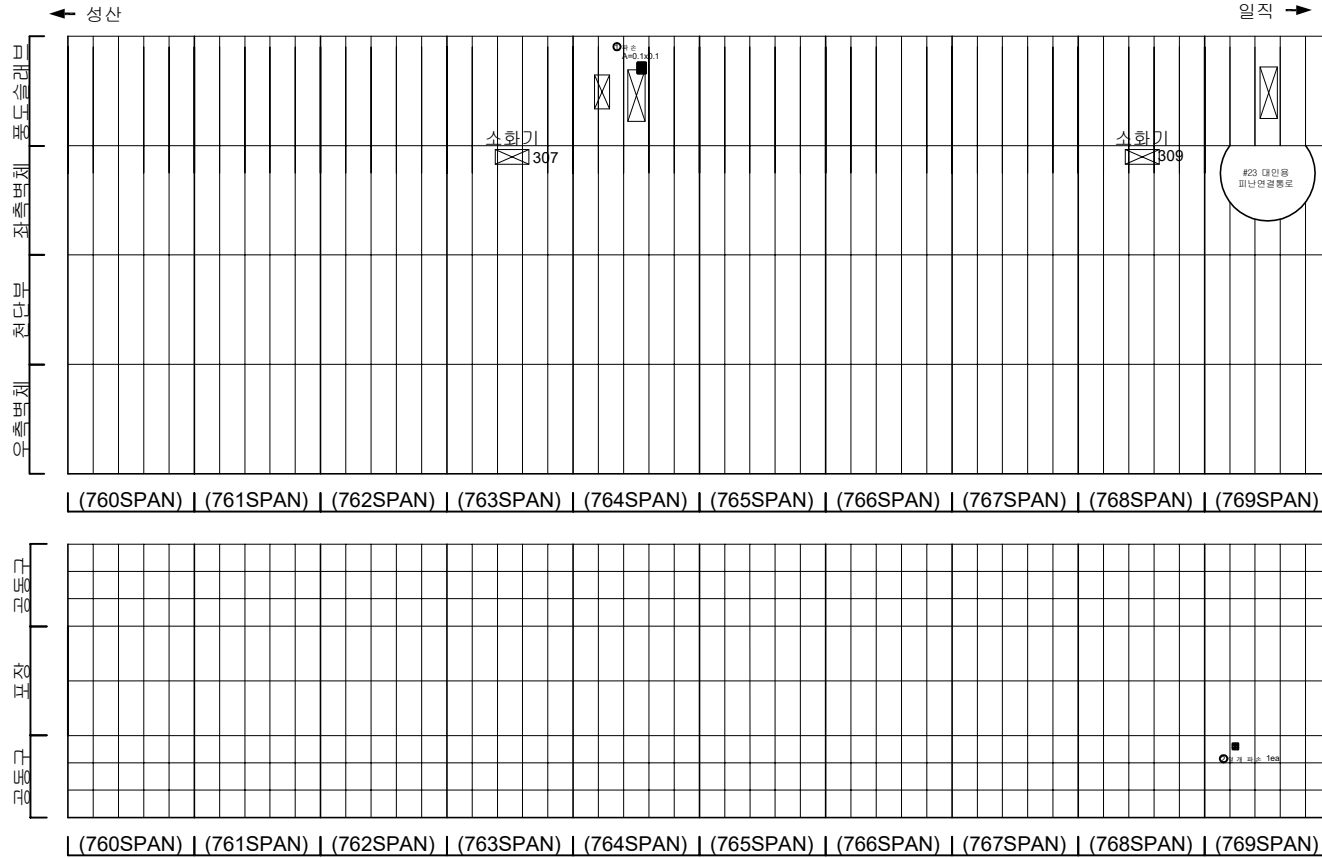[illegible]

일직 →




SECTION

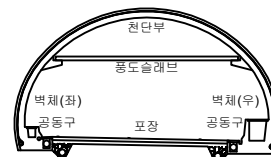

五二五

	간		양상간열		재료분리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	편차, 공돌		박인, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 데		퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 760~769구간(일직)
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표

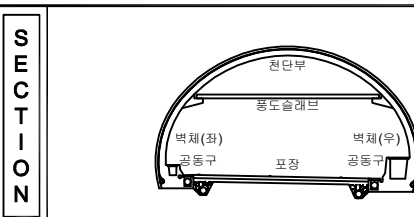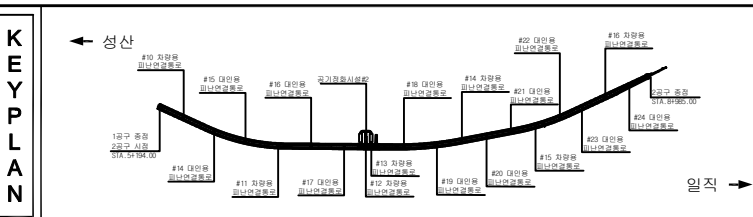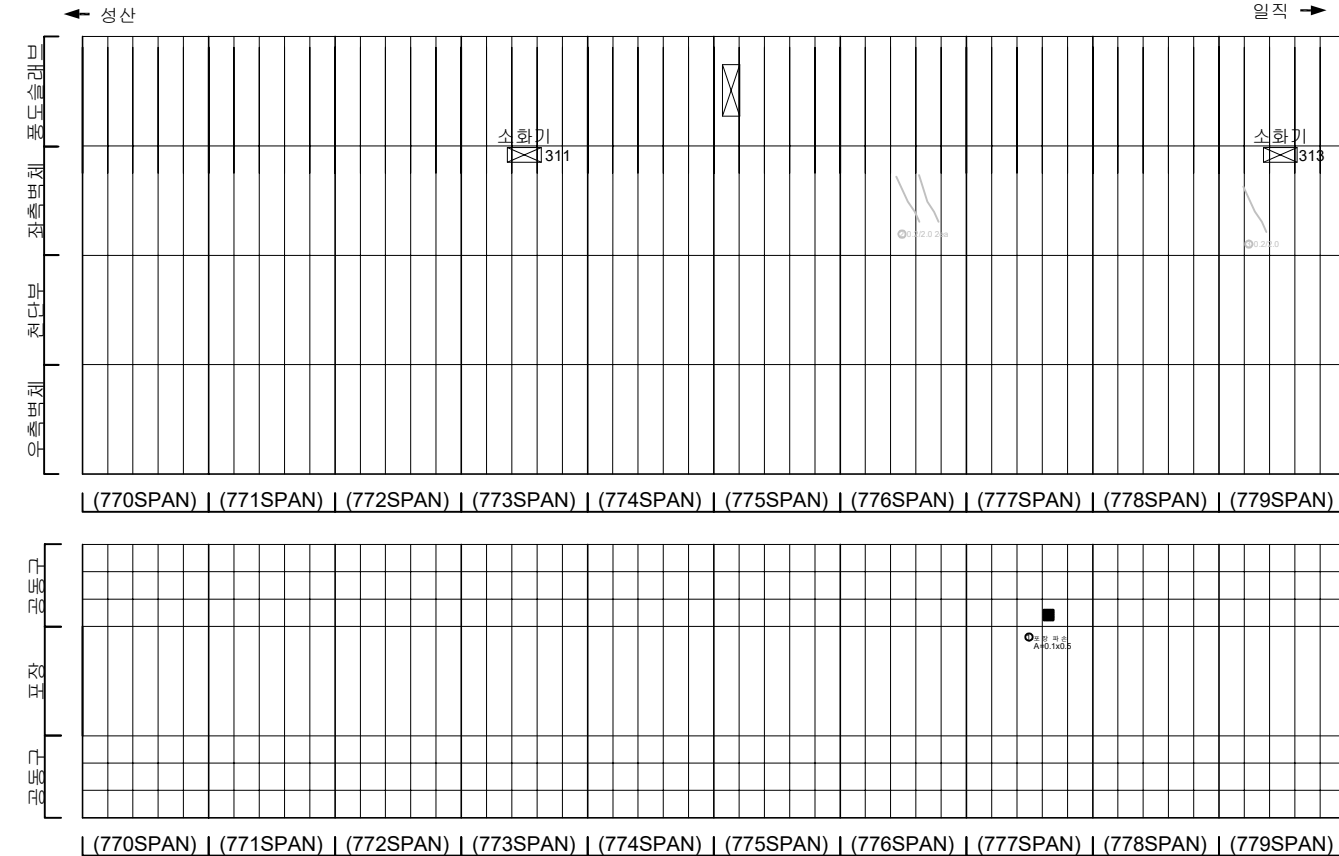[illegible]

지 도		빈 도		빈 도		빈 도	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		별 도		별 도		별 도	용 역 명
		삼 각 도		삼 각 도		삼 각 도	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		원 도		원 도		원 도	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 770~779구간(일직)
		정 도		정 도		정 도	도 면 번호 34
		십 자 도		십 자 도		십 자 도	
		별 도		별 도		별 도	

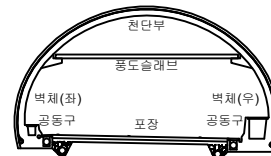
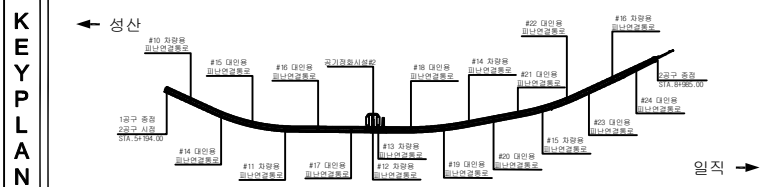
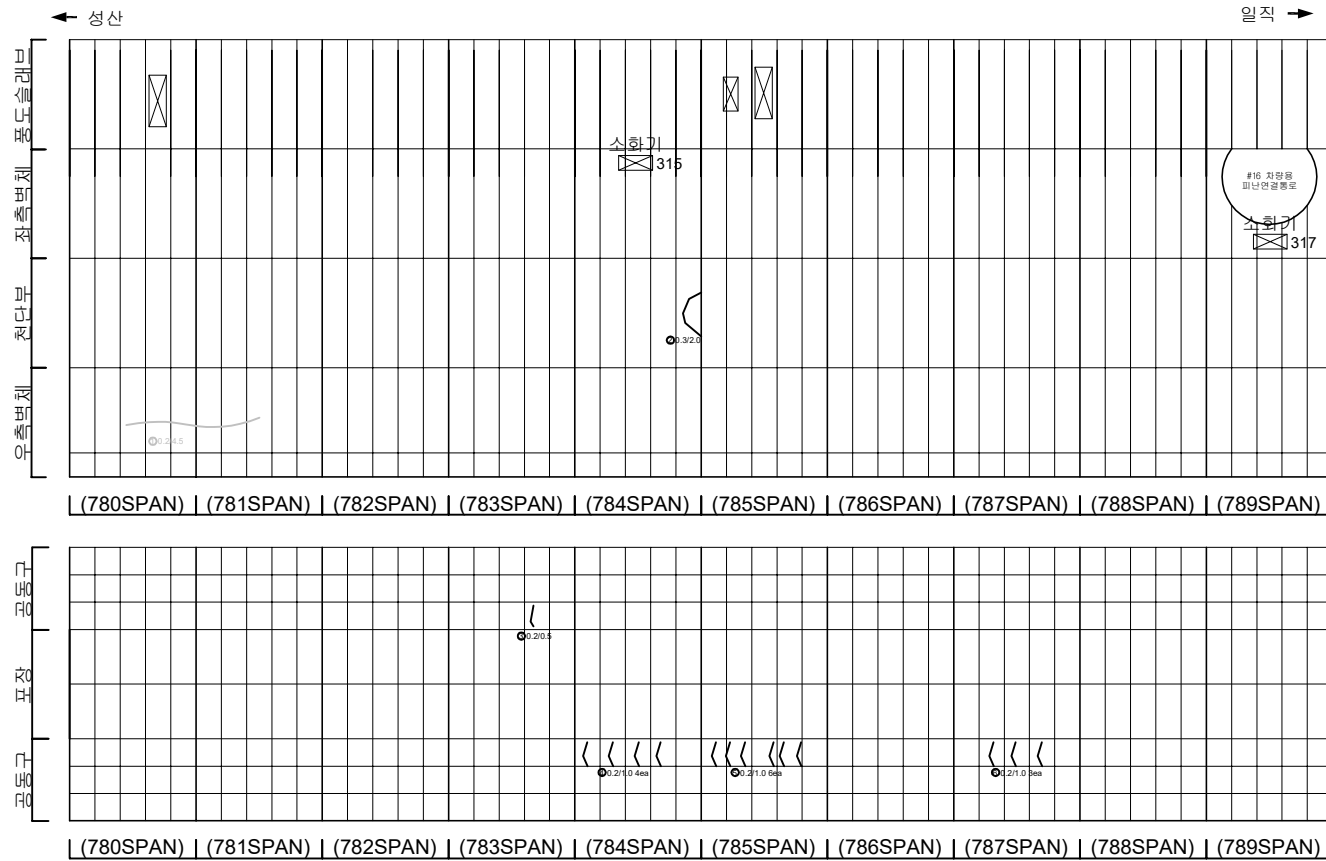
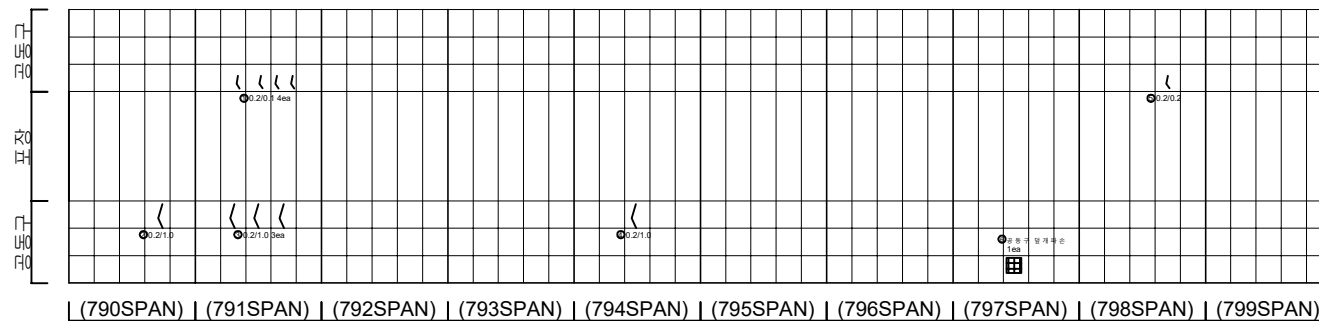
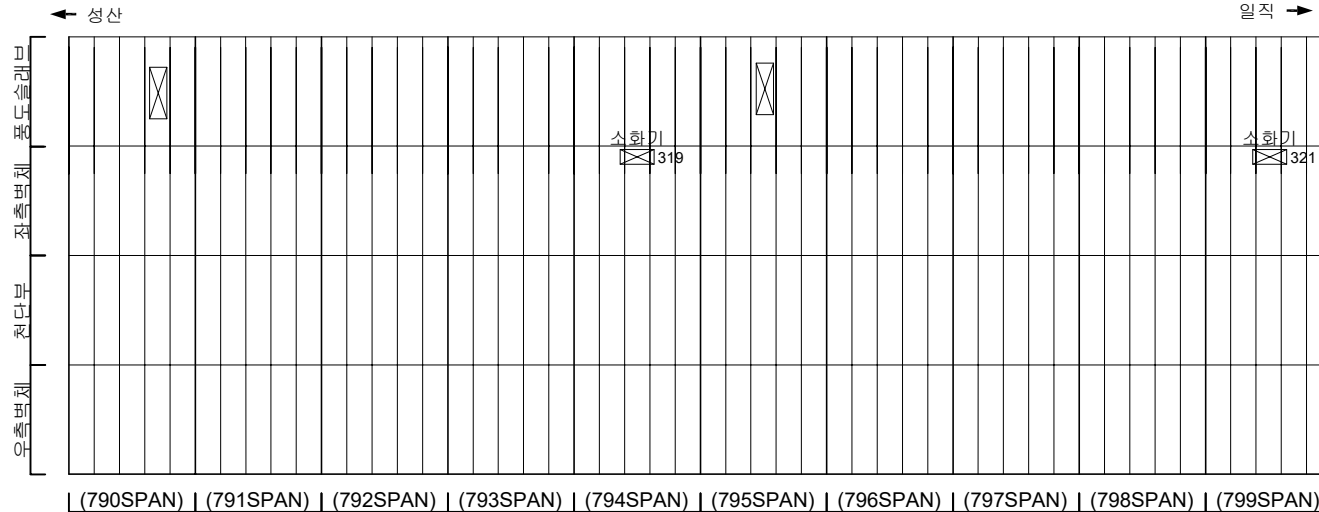
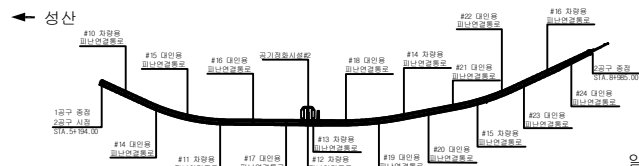


표 지		빈 칸		양상근열		재료분리	발 주 처 서울도시고속도로(주)
		면치, 광물		복리, 파손		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		누수, 음향부		포 대		회적물	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 780~789구간(일직)
		철근노출		전 하		열 화	도 면 번호 35
		부식		좌굴, 변형		기 타	


손 상 물 량 표

[illegible]

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION

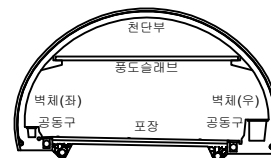


五二五


	간 결		망상간결		재료부리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	면치, 공동		박리, 파손		체수	
	부수, 슬래브		벽 태		퇴각물	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	철근노출		침 하		열 화	
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 790~799구간(일직)
						도 면 호 36

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	풍도슬래브	파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	21하	천단부	균열, 벽태(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
3	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
4	22상	포장부	포장 파손	-	0.2	1.0	0.20	m ²	1	0.20	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

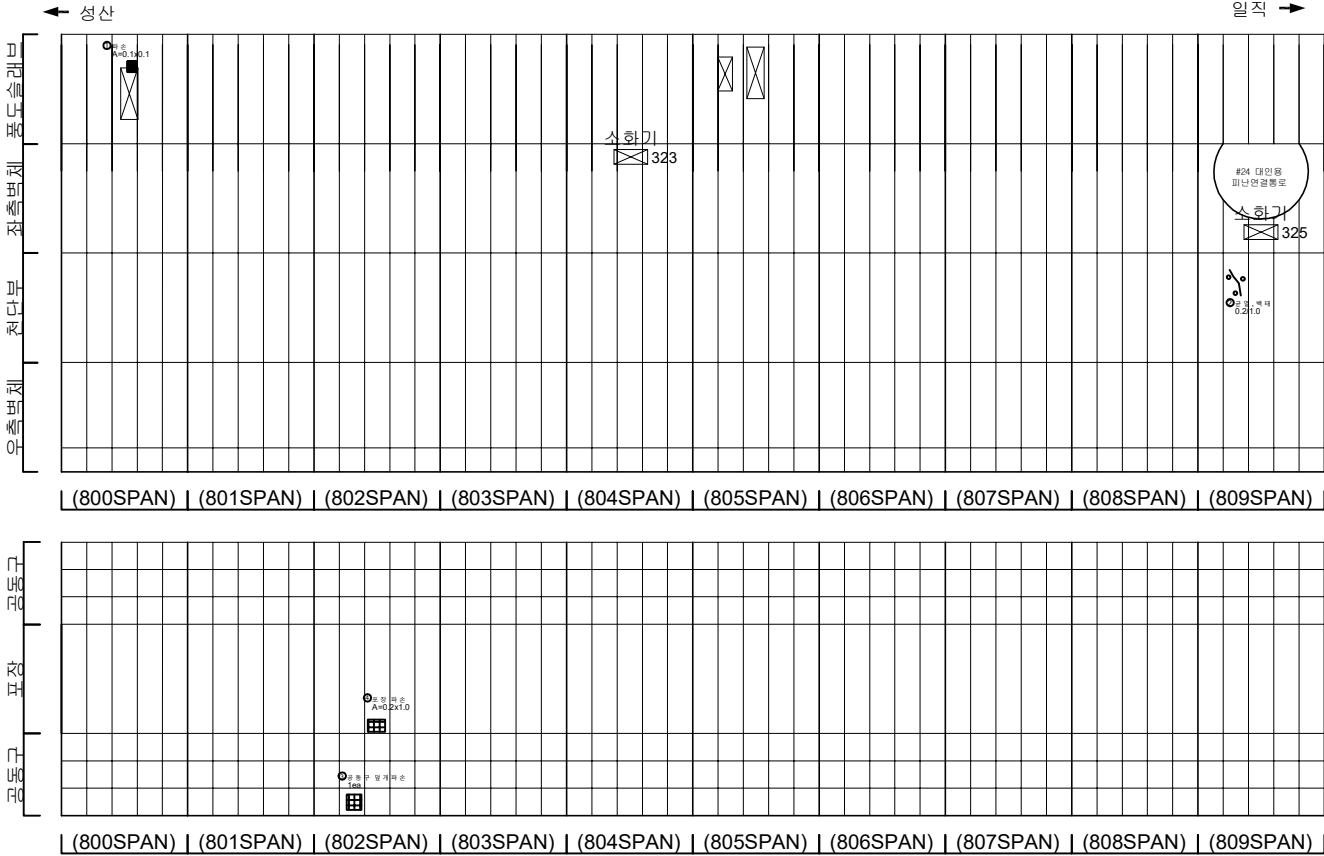

KEY PLAN

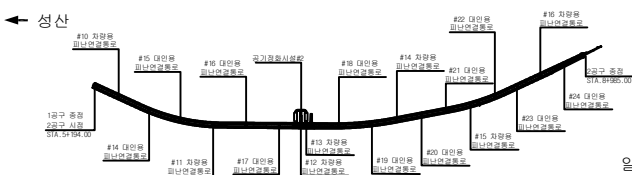

SECTION

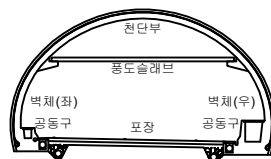


범례

균열	양상균열	재료분리
균열, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 800~809구간(일직)
도 면 번호	37

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	4	2.00	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

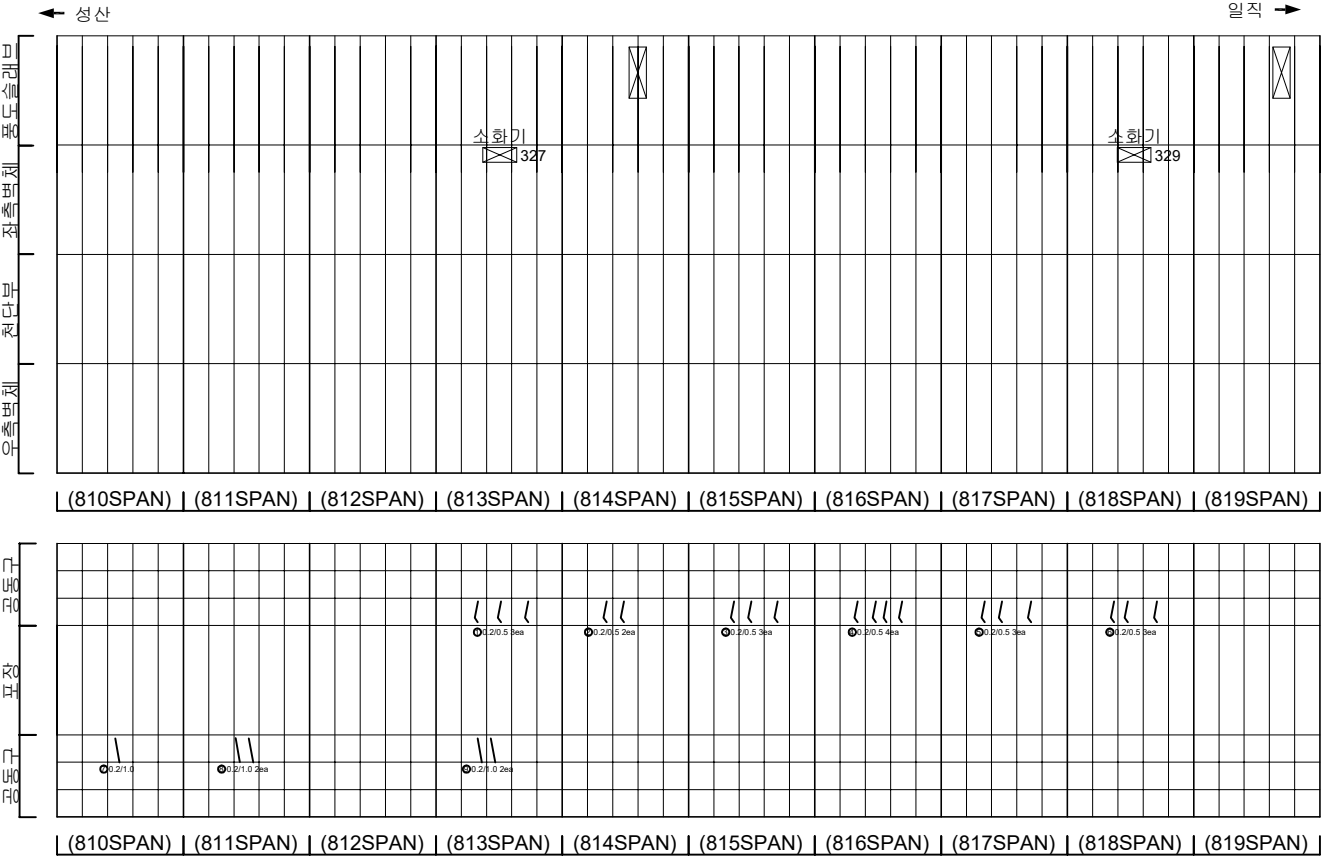

KEY PLAN

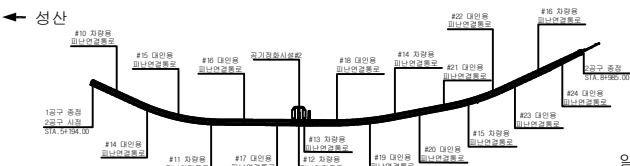

SECTION




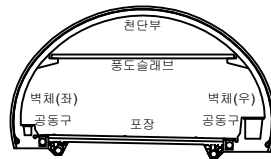


범례


균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 810~819구간(일직)
도면번호	38

손 상 물 량 표

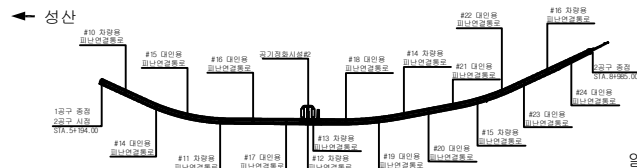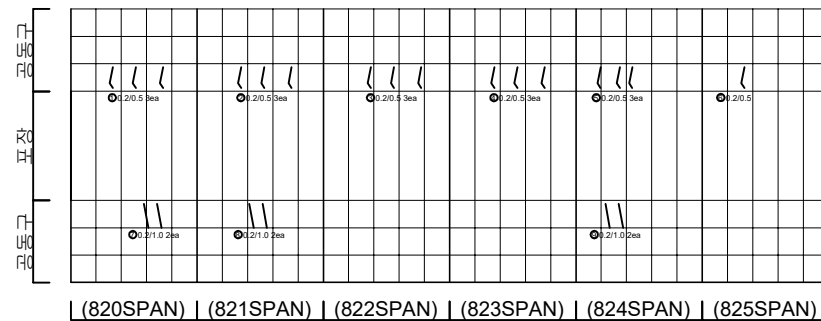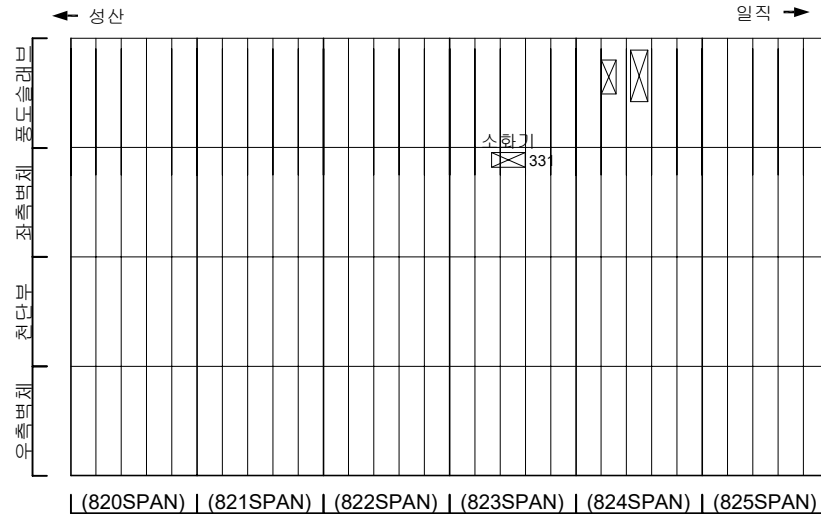[illegible]



SECTION

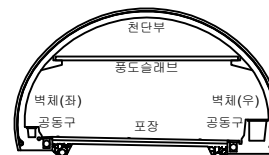


五 五

	간		양상간열		재료부리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	터널, 공동		바깥, 파손		채수	
	부수, 슬래브		벽 태		퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 820~825구간(일직)
	철근노출		침 하		열 화	
	부식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 서부간선지하도로 종점부(B0X-TYPE BB11~BB14)-일직방향

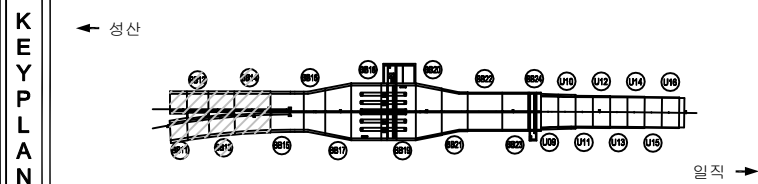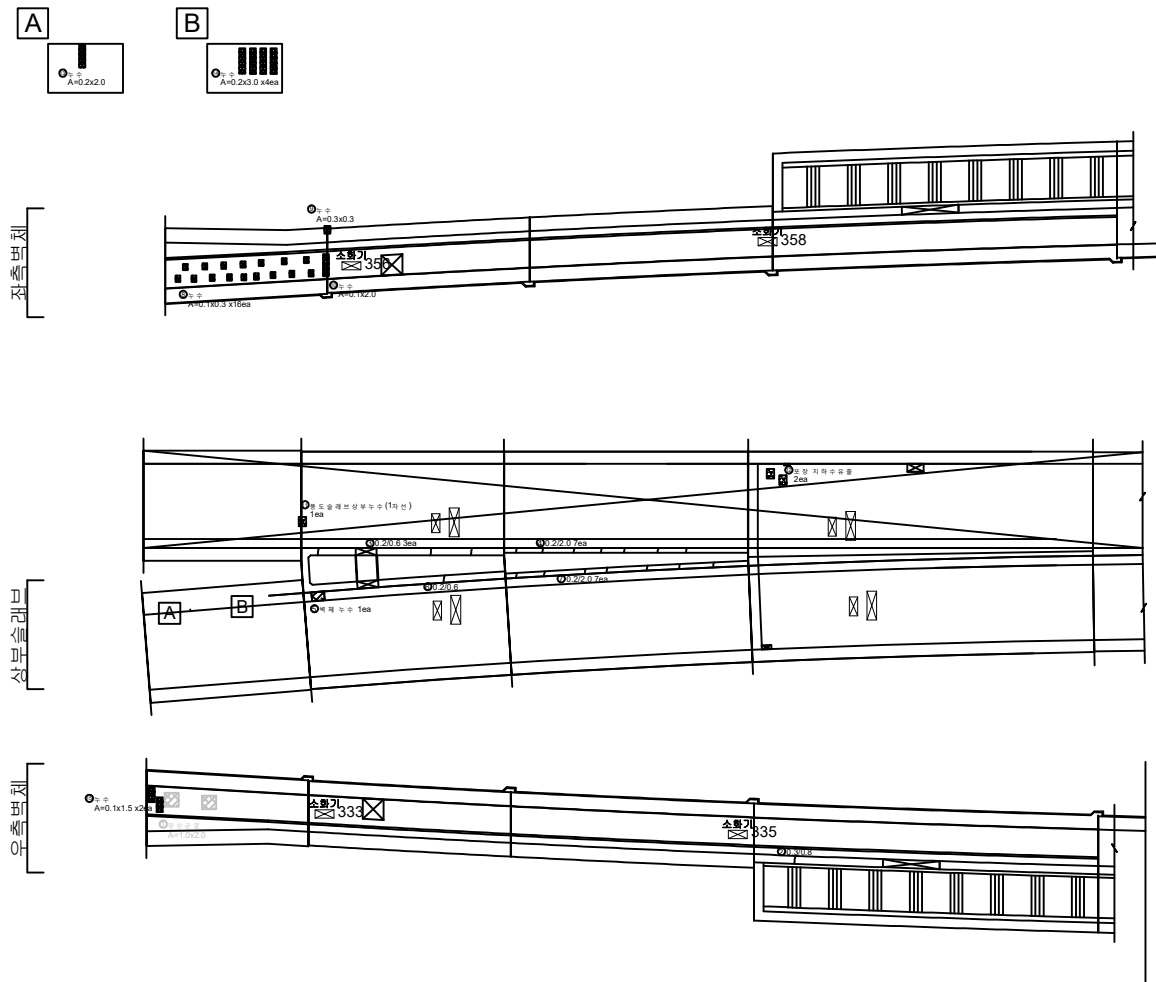

SECTION

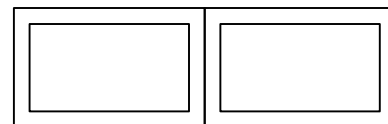




五 五

	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田

발 주 처	서울특별시교육청(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 중점부 BOX-TYPE BB11~BB14 (일직)
도면번호	40


손상물량표

[illegible]

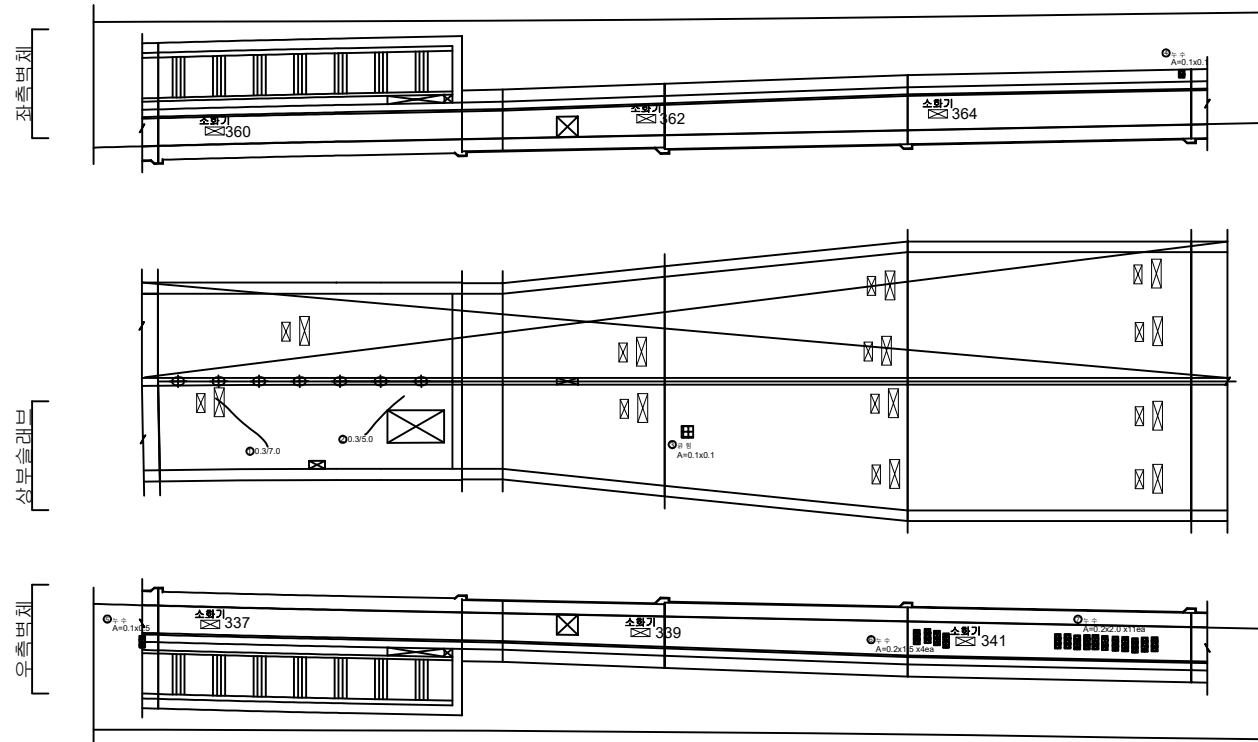

일직 →

SECTION

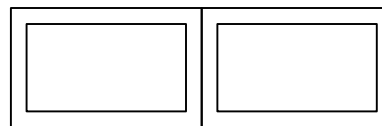

五二五

	빈 칸		교차문양		대칭문양
	태양, 태양		직선, 직선		수직
	삼각, 삼각		원형, 원형		문양, 문양
	검, 검		파도		파도
	대각		회전, 회전		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 중점부 BOX-TYPE BB15~BB18 (일직)
도 면 번호	41

손상물량표

[illegible]


손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	상부슬래브	파손	-	0.1	0.1	0.01	㎡	2	0.02	
2	21하	상부슬래브	파손	-	0.1	0.1	0.01	㎡	1	0.01	
3	22상	공동구	벽태	-	0.1	1.0	0.10	㎡	1	0.10	
4	22상	측벽부	공동슬래브받침돌침	-	0.5	0.4	0.20	㎡	1	0.20	
5	22상	공동구	누수	-	0.1	0.1	0.01	㎡	1	0.01	
6	22상	공동구	누수	-	0.1	0.1	0.01	㎡	2	0.02	
7	22상	공동슬래브	벽태	-	2.0	0.1	0.20	㎡	2	0.40	
8	22상	공동슬래브	누수	-	1.0	0.1	0.10	㎡	1	0.10	
9	22상	공동구	벽태	-	0.1	0.2	0.02	㎡	2	0.04	
10	22상	상부슬래브	균열부벽태	-	0.2	0.5	0.10	㎡	1	0.10	
11	22상	상부슬래브	벽태	-	0.2	0.5	0.10	㎡	13	1.30	
12	22상	공동구	벽태	-	3.0	0.5	1.50	㎡	1	1.50	
13	22상	측벽부	벽태	-	0.3	1.0	0.30	㎡	2	0.60	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

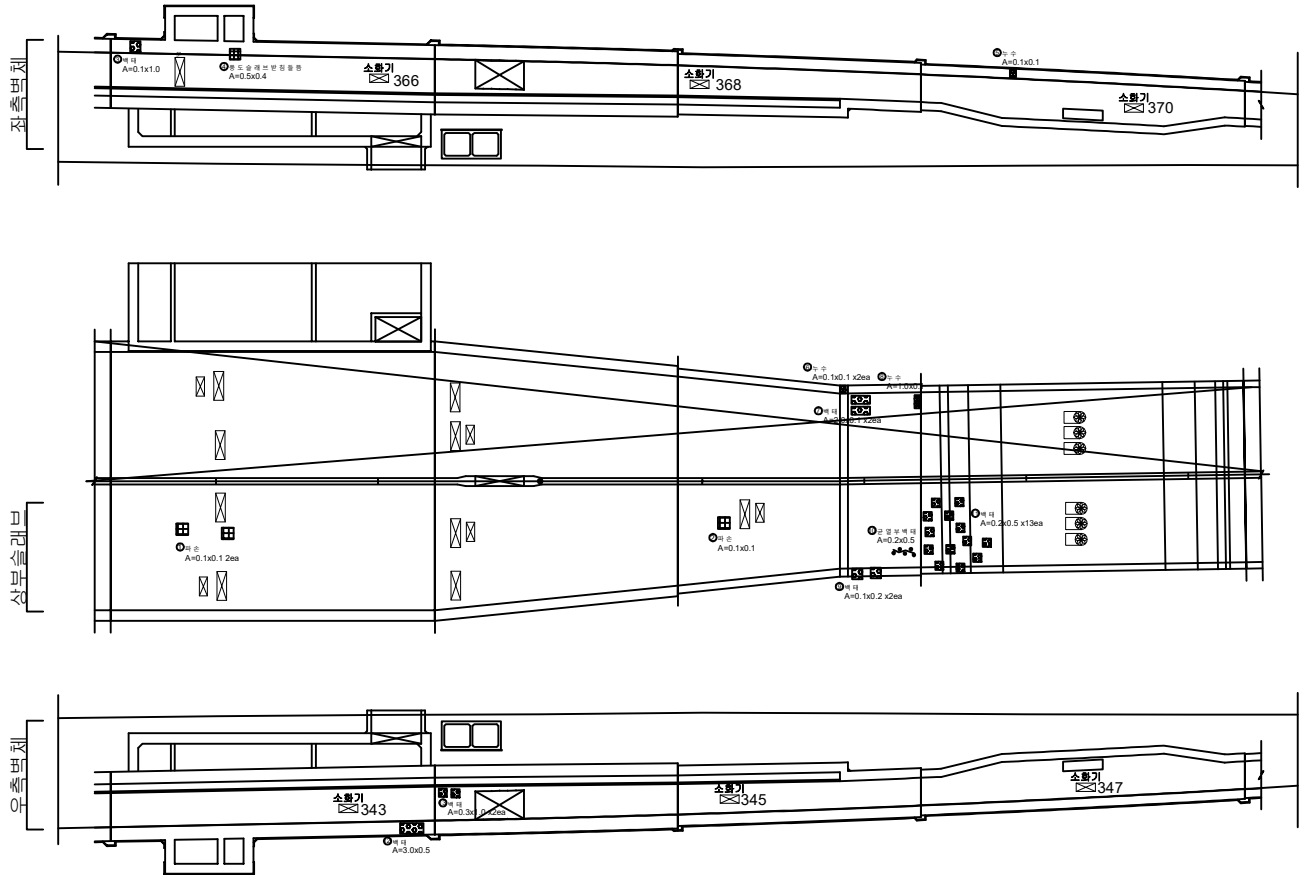


KEY PLAN

← 성산



일직 →

SECTION

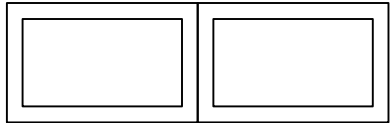


범례

	콘크리트		강근콘크리트		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 침투		벽태		퇴적물
	침하		부식		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB19~BB22 (일직)
도면번호	42

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 량량	단위	개소	총합 량량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	0.1	1.0	0.10	m	4	0.40	
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	4	4.00	
3	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	6	6.00	
4	21하	상부슬래브	망상균열	-	0.2	0.1	0.02	m	2	0.04	
5	21하	상부슬래브	파손	-	0.1	0.3	0.03	m	1	0.03	
6	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	
7	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
8	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.2	-	1.20	m	1	1.20	
9	22상	측벽부	실란트파손	-	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
10	22상	측벽부	실란트파손	-	4.5	-	4.50	m	1	4.50	
11	22상	측벽부	실란트파손	-	3.5	-	3.50	m	1	3.50	
12	22상	측벽부	실란트파손	-	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
13	22상	공동슬래브	공동슬래브파손	-	0.1	1.5	0.15	m	1	0.15	
14	22상	측벽부	실란트파손	-	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
15	22상	측벽부	실란트파손	-	4.5	-	4.50	m	1	4.50	
16	22상	측벽부	실란트파손	-	3.5	-	3.50	m	1	3.50	
17	22상	측벽부	실란트파손	-	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

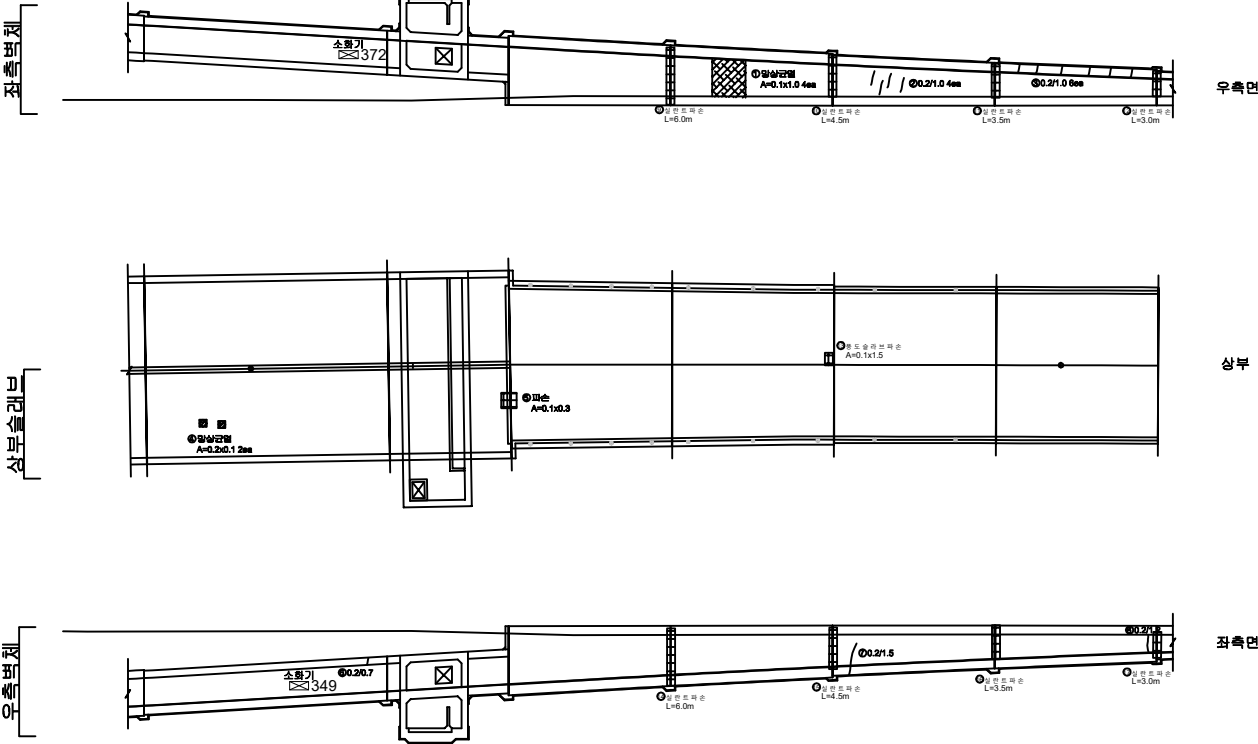

KEY PLAN

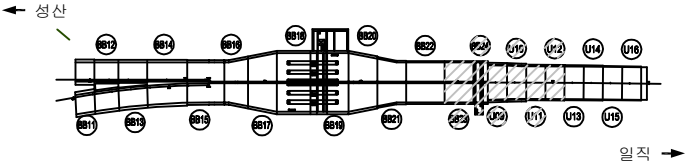

SECTION





범례


균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB23,24 U-TYPE U9~U12 (일직)
도면번호	43

ID : 서부간선지하도로 종점부(U-TYPE U13~U16)-일직방향

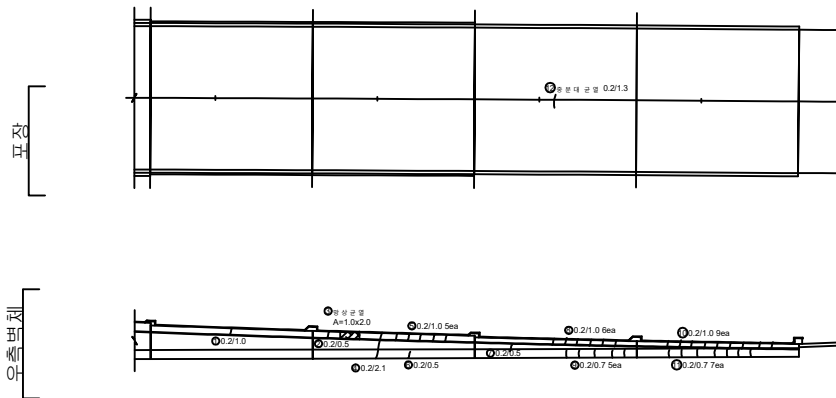

← 성산

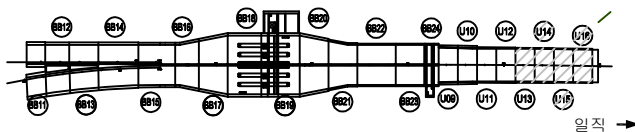

일직 →

SECTION



五二

	파도		문양이십		문양이십
	문양이십		문양이십		문양이십
	문양이십		문양이십		문양이십
	문양이십		문양이십		문양이십
	문양이십		문양이십		문양이십

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 중점부 U-TYPE U13~U16 (일직)
도 면 번 호	44

손 상 물 량 표

[illegible]