

상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역  
(2021년 하반기 정밀안전점검)

# 외 관 조 사 망 도

평호터널(상주방향)

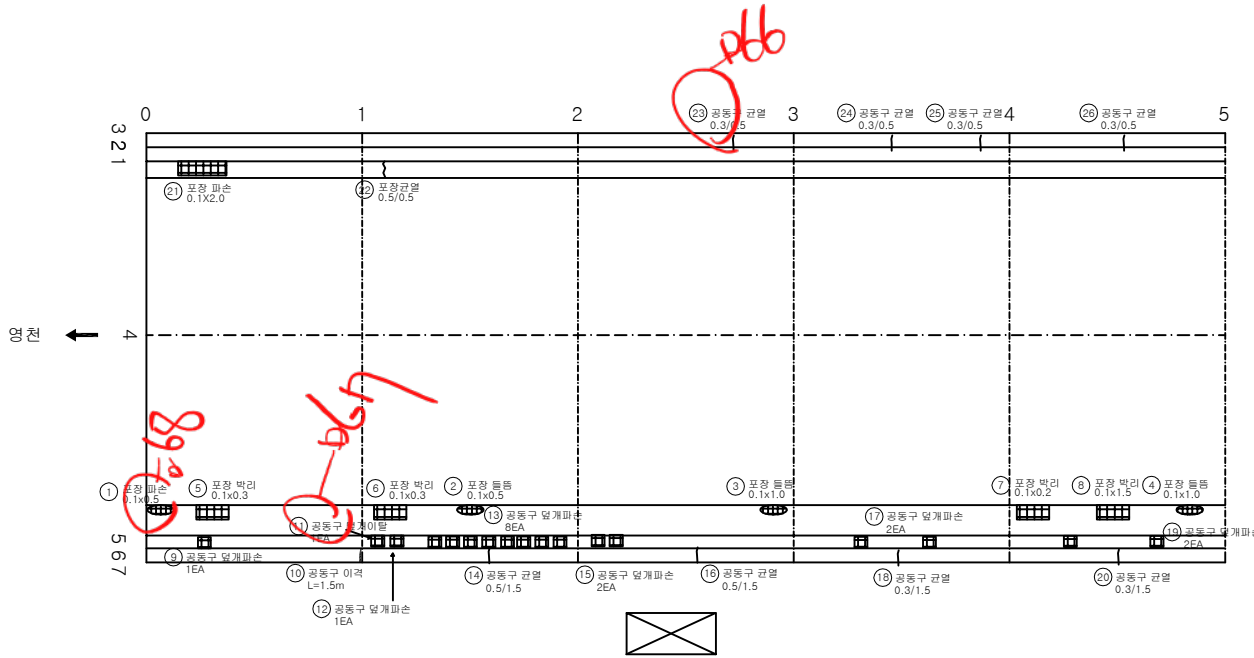
2021.12

(주)명성엔지니어링

포 장 부 & 공 동 구

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.1~5


손상물량표




| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용     | 손상현황      |           |           |         |                |    |         | 비고      |
|----|----------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|----|---------|---------|
|    |          |     |          | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>량 | 단위             | 개소 | 총합<br>량 |         |
| 1  | 19하      | 포장  | 포장 파손    |           | 0.1       | 0.5       | 0.05    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.05    |         |
| 2  | 19하      | 포장  | 포장 들뜸    |           | 0.1       | 0.5       | 0.05    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.05    |         |
| 3  | 19하      | 포장  | 포장 들뜸    |           | 0.1       | 1.0       | 0.10    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.10    |         |
| 4  | 19하      | 포장  | 포장 들뜸    |           | 0.1       | 1.0       | 0.10    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.10    |         |
| 5  | 20상      | 포장  | 포장 박리    |           | 0.1       | 0.3       | 0.03    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.03    |         |
| 6  | 20상      | 포장  | 포장 박리    |           | 0.1       | 0.3       | 0.03    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.03    |         |
| 7  | 20상      | 포장  | 포장 박리    |           | 0.1       | 0.2       | 0.02    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.02    |         |
| 8  | 20상      | 포장  | 포장 박리    |           | 0.1       | 1.5       | 0.15    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.15    |         |
| 9  | 20상      | 공동구 | 공동구 덮개파손 |           |           |           |         | EA             | 1  | 1.00    |         |
| 10 | 20상      | 공동구 | 공동구 이격   |           | 1.5       |           | 1.50    | m              | 1  | 1.50    | T=1.0cm |
| 11 | 20상      | 공동구 | 공동구 덮개이탈 |           |           |           |         | EA             | 1  | 1.00    |         |
| 12 | 20상      | 공동구 | 공동구 덮개파손 |           |           |           |         | EA             | 1  | 1.00    |         |
| 13 | 20상      | 공동구 | 공동구 덮개파손 |           |           |           |         | EA             | 8  | 8.00    |         |
| 14 | 20상      | 공동구 | 공동구 균열   | 0.5       | 1.5       |           | 1.50    | m              | 1  | 1.50    |         |
| 15 | 20상      | 공동구 | 공동구 덮개파손 |           |           |           |         | EA             | 2  | 2.00    |         |
| 16 | 20상      | 공동구 | 공동구 균열   | 0.5       | 1.5       |           | 1.50    | m              | 1  | 1.50    |         |
| 17 | 20상      | 공동구 | 공동구 덮개파손 |           |           |           |         | EA             | 2  | 2.00    |         |
| 18 | 20상      | 공동구 | 공동구 균열   | 0.3       | 1.5       |           | 1.50    | m              | 1  | 1.50    |         |
| 19 | 20상      | 공동구 | 공동구 덮개파손 |           |           |           |         | EA             | 2  | 2.00    |         |
| 20 | 20상      | 공동구 | 공동구 균열   | 0.3       | 1.5       |           | 1.50    | m              | 1  | 1.50    |         |
| 21 | 21하      | 포장  | 포장 파손    |           | 0.1       | 2.0       | 0.20    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.20    |         |
| 22 | 21하      | 포장  | 포장 균열    | 0.5       | 0.5       |           | 0.50    | m              | 1  | 0.50    |         |
| 23 | 21하      | 공동구 | 공동구 균열   | 0.3       | 0.5       |           | 0.50    | m              | 1  | 0.50    |         |
| 24 | 21하      | 공동구 | 공동구 균열   | 0.3       | 0.5       |           | 0.50    | m              | 1  | 0.50    |         |
| 25 | 21하      | 공동구 | 공동구 균열   | 0.3       | 0.5       |           | 0.50    | m              | 1  | 0.50    |         |
| 26 | 21하      | 공동구 | 공동구 균열   | 0.3       | 0.5       |           | 0.50    | m              | 1  | 0.50    |         |

69-73 진입부 진경

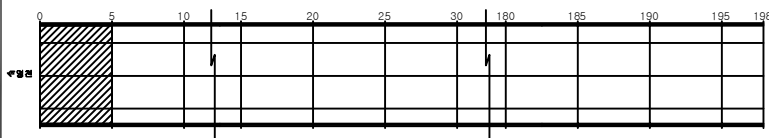KEY PLAN






SECTION

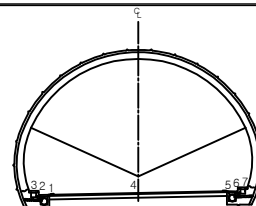


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용     | 손상현황      |           |           |         |                |    |         | 비고      |
|----|----------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|----|---------|---------|
|    |          |     |          | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>량 | 단위             | 개소 | 총합<br>량 |         |
| 1  | 19하      | 포장  | 포장 파손    |           | 0.1       | 0.5       | 0.05    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.05    |         |
| 2  | 19하      | 포장  | 포장 들뜸    |           | 0.1       | 0.5       | 0.05    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.05    |         |
| 3  | 19하      | 포장  | 포장 들뜸    |           | 0.1       | 1.0       | 0.10    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.10    |         |
| 4  | 19하      | 포장  | 포장 들뜸    |           | 0.1       | 1.0       | 0.10    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.10    |         |
| 5  | 20상      | 포장  | 포장 박리    |           | 0.1       | 0.3       | 0.03    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.03    |         |
| 6  | 20상      | 포장  | 포장 박리    |           | 0.1       | 0.3       | 0.03    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.03    |         |
| 7  | 20상      | 포장  | 포장 박리    |           | 0.1       | 0.2       | 0.02    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.02    |         |
| 8  | 20상      | 포장  | 포장 박리    |           | 0.1       | 1.5       | 0.15    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.15    |         |
| 9  | 20상      | 공동구 | 공동구 덮개파손 |           |           |           |         | EA             | 1  | 1.00    |         |
| 10 | 20상      | 공동구 | 공동구 이격   |           | 1.5       |           | 1.50    | m              | 1  | 1.50    | T=1.0cm |
| 11 | 20상      | 공동구 | 공동구 덮개이탈 |           |           |           |         | EA             | 1  | 1.00    |         |
| 12 | 20상      | 공동구 | 공동구 덮개파손 |           |           |           |         | EA             | 1  | 1.00    |         |
| 13 | 20상      | 공동구 | 공동구 덮개파손 |           |           |           |         | EA             | 8  | 8.00    |         |
| 14 | 20상      | 공동구 | 공동구 균열   | 0.5       | 1.5       |           | 1.50    | m              | 1  | 1.50    |         |
| 15 | 20상      | 공동구 | 공동구 덮개파손 |           |           |           |         | EA             | 2  | 2.00    |         |
| 16 | 20상      | 공동구 | 공동구 균열   | 0.5       | 1.5       |           | 1.50    | m              | 1  | 1.50    |         |
| 17 | 20상      | 공동구 | 공동구 덮개파손 |           |           |           |         | EA             | 2  | 2.00    |         |
| 18 | 20상      | 공동구 | 공동구 균열   | 0.3       | 1.5       |           | 1.50    | m              | 1  | 1.50    |         |
| 19 | 20상      | 공동구 | 공동구 덮개파손 |           |           |           |         | EA             | 2  | 2.00    |         |
| 20 | 20상      | 공동구 | 공동구 균열   | 0.3       | 1.5       |           | 1.50    | m              | 1  | 1.50    |         |
| 21 | 21하      | 포장  | 포장 파손    |           | 0.1       | 2.0       | 0.20    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.20    |         |
| 22 | 21하      | 포장  | 포장 균열    | 0.5       | 0.5       |           | 0.50    | m              | 1  | 0.50    |         |
| 23 | 21하      | 공동구 | 공동구 균열   | 0.3       | 0.5       |           | 0.50    | m              | 1  | 0.50    |         |
| 24 | 21하      | 공동구 | 공동구 균열   | 0.3       | 0.5       |           | 0.50    | m              | 1  | 0.50    |         |
| 25 | 21하      | 공동구 | 공동구 균열   | 0.3       | 0.5       |           | 0.50    | m              | 1  | 0.50    |         |
| 26 | 21하      | 공동구 | 공동구 균열   | 0.3       | 0.5       |           | 0.50    | m              | 1  | 0.50    |         |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.6~10

## 손상물량표

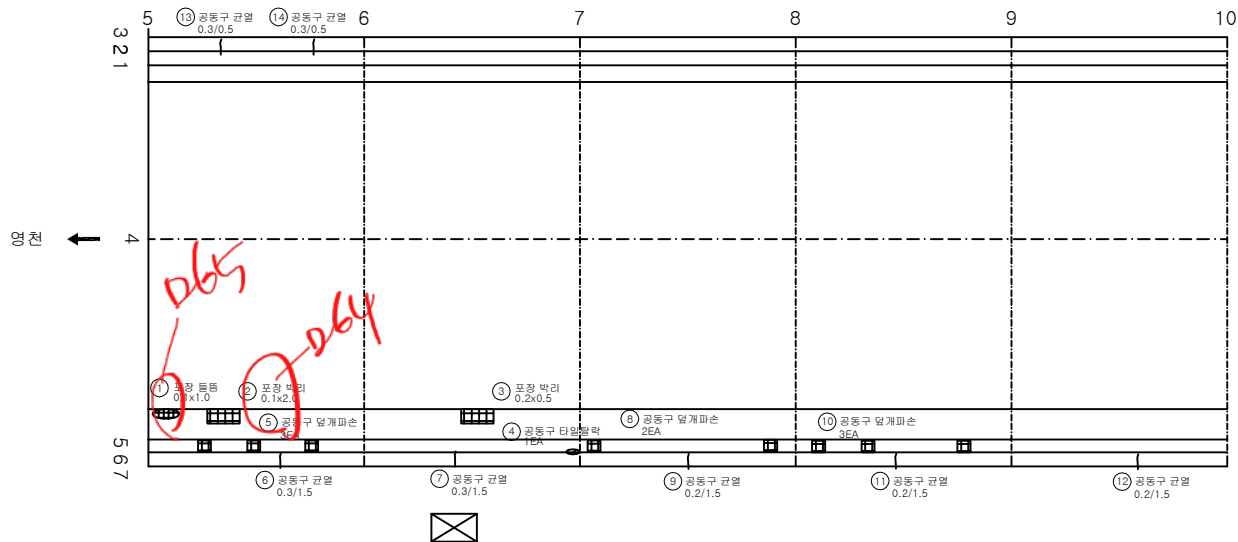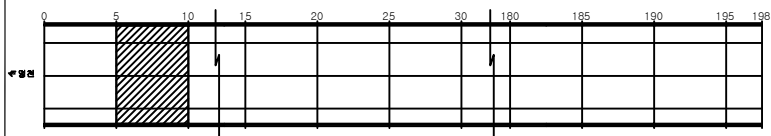[illegible]

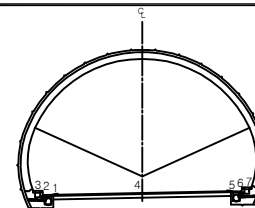SECTION





20

[illegible]




ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.11~15

## 손상물량표

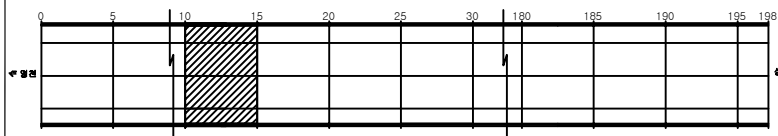[illegible]

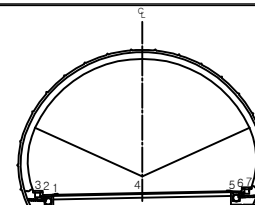SECTION






|   |    |
|---|----|
| 2 | 70 |
|---|----|


|                                                                                       |            |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸        |  | 방직문양   |  | 재질문양 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                            |
|  | 태양, 태양     |  | 방직, 방손 |  | 채수   | 물 의                                                             |
|  | △, △, △, △ |  | 방직     |  | 회색물  | 상주영천고속도로(주) 사설 안전·자랑권 및 시설물유지관리 용역<br>(2021년 1월 현재) 방직·방직·방직·방직 |
|  | 수평선        |  | 방직     |  | 회색   | 방직                                                              |
|  | 빈 칸        |  | 방직     |  | 회색   | 방직(상주방직) 외관조사방직                                                 |
|  | 빈 칸        |  | 방직     |  | 회색   | 방직                                                              |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.16~20

## 손상물량표

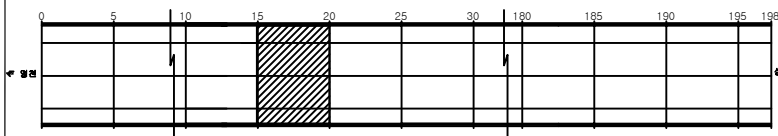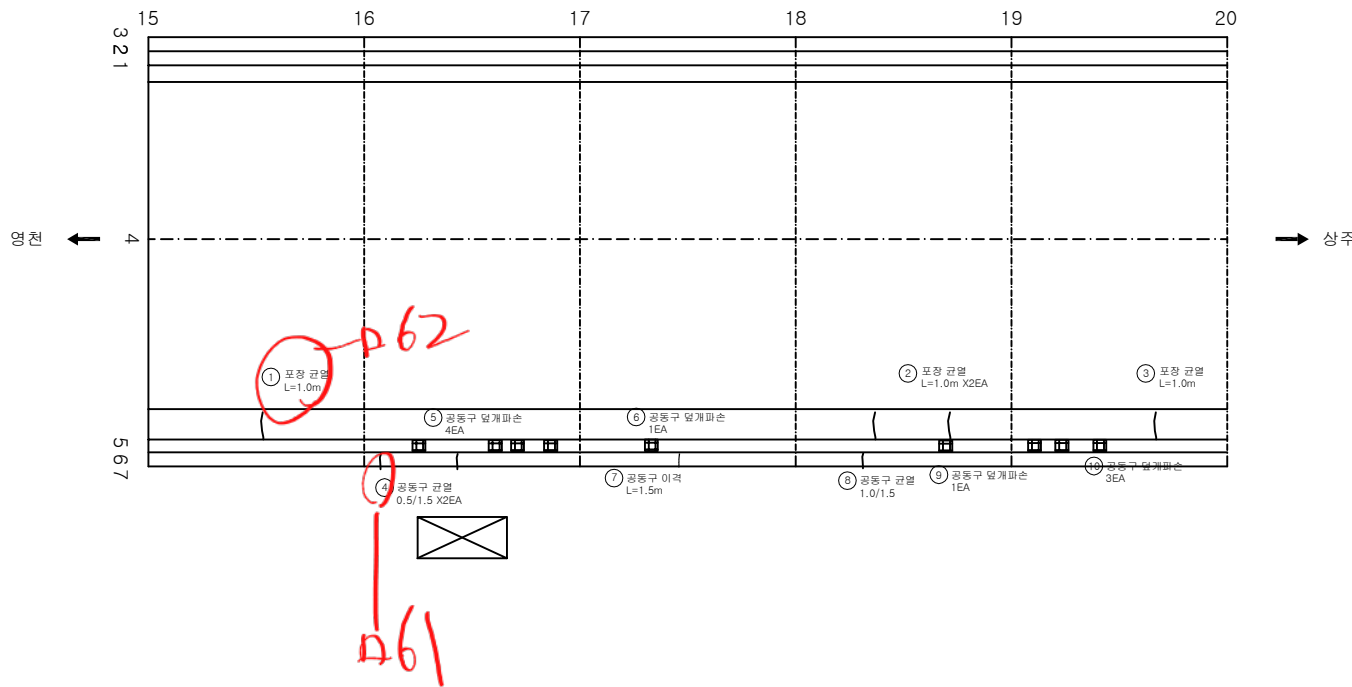[illegible]

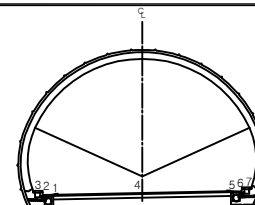SECTION






270


|  |              |  |          |  |         |                                                       |
|--|--------------|--|----------|--|---------|-------------------------------------------------------|
|  | 신 의          |  | 신 의 신 의  |  | 신 의 신 의 | 발 주 처<br>상주영원고교도묘(주)                                  |
|  | 신 의, 신 의     |  | 신 의, 신 의 |  | 신 의 신 의 | 상주영원고교도 묘 시설물 안전-화재점검 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결산발령예정) |
|  | 신 의, 신 의 신 의 |  | 신 의 신 의  |  | 신 의 신 의 |                                                       |
|  | 신 의 신 의      |  | 신 의 신 의  |  | 신 의 신 의 | 신 의 신 의<br>경북도립(상주지방) 외곽조사항도                          |
|  | 신 의 신 의      |  | 신 의 신 의  |  | 기 타     | 신 의 신 의<br><br>004                                    |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.21~25

## 손상물량표

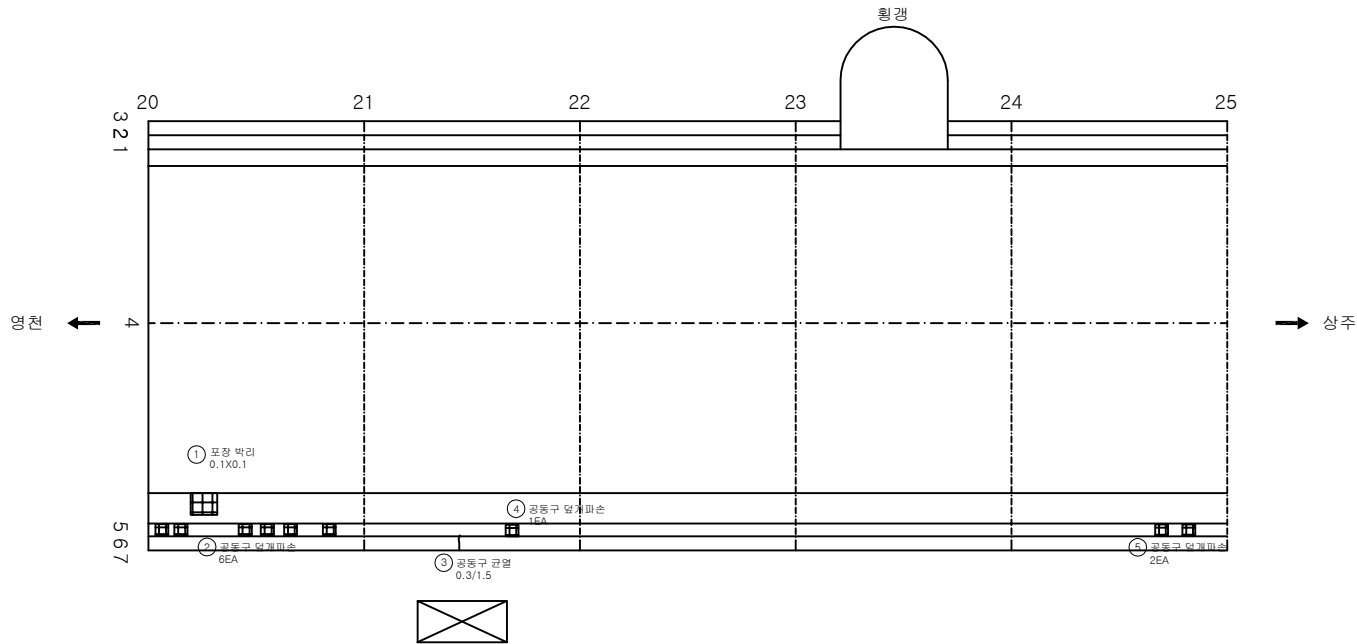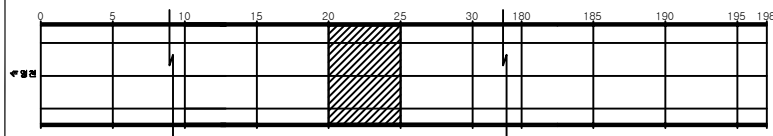[illegible]

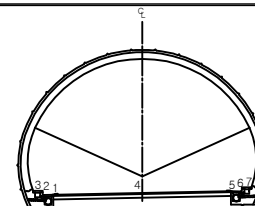SECTION






207


|  |               |  |        |  |        |                                                                |
|--|---------------|--|--------|--|--------|----------------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸           |  | 대각선 채움 |  | 재료를 분리 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                           |
|  | 태양, 태양        |  | 직접, 직선 |  | 채우     | 배 지                                                            |
|  | △, △, △, △, △ |  | 점 점    |  | 파도를    | 상주영천고속도로사업용 건축 자재권 및 건축 자재 공급권이 용역<br>(중)을 받은 기간이 만료된 경우(2022) |
|  | 수평 선 채움       |  | 세로     |  | 파도     | 내 역<br>경북비밀(상주지방) 외관조사항도                                       |
|  | 무 조           |  | 회전, 회전 |  | 기 타    | 노 면 변 호<br><br>005                                             |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.26~30

## 손상물량표

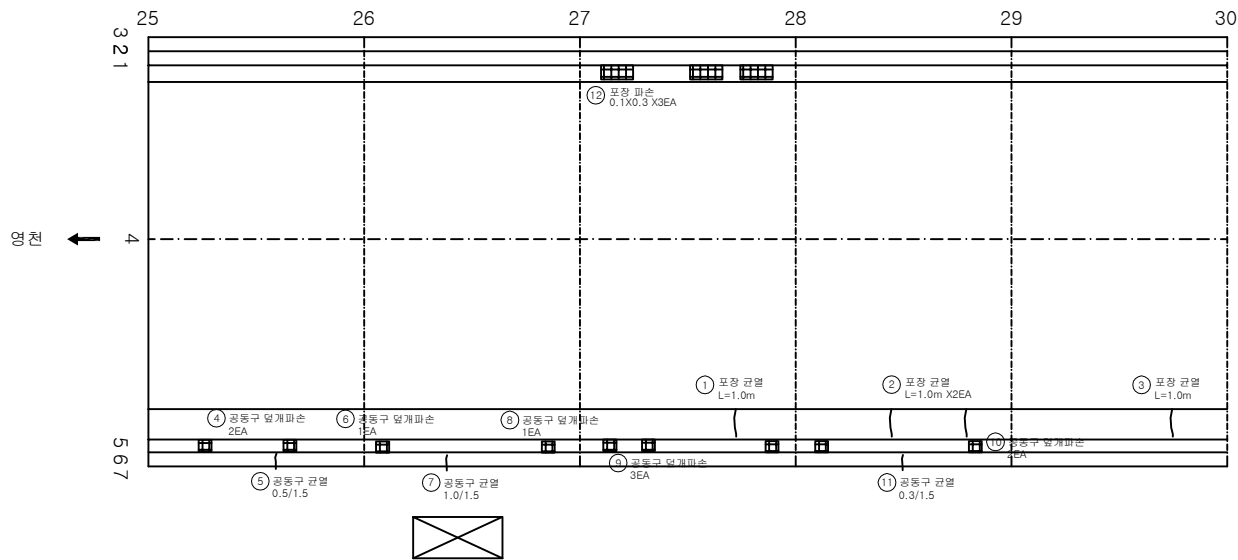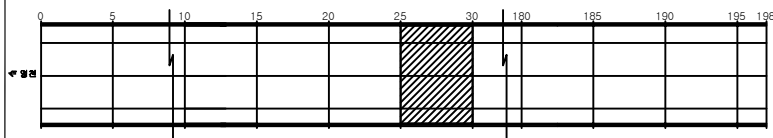[illegible]

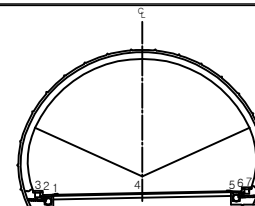SECTION






200


|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |       |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
|  | 빈 공간    |  | 방사선 패턴 |  | 재료 패턴 | 주 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                         |
|  | 태양, 조명  |  | 직선, 직선 |  | 채수    | 배 배<br>상주영천고속도로 사설 도로 안전-화장실 및 화장실가 용역<br>(2021년 하반기) 발간(발간) |
|  | 사각, 삼각형 |  | 원, 원   |  | 회색    | 내 면<br>정읍시(정읍시) 외관조사사업                                       |
|  | 수직 선    |  | 배치     |  | 배치    | 도 면 면<br>006                                                 |
|  | 수직      |  | 배치, 배치 |  | 기타    |                                                              |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.31~35

## 손상물량표

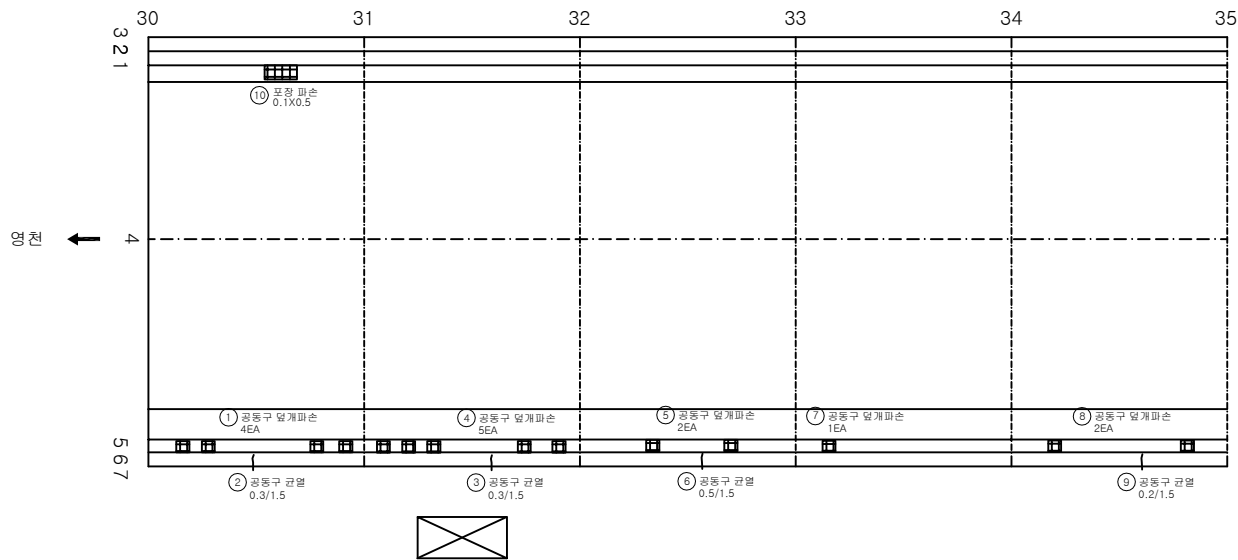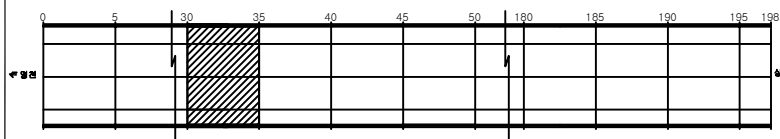[illegible]

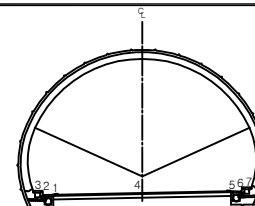SECTION






|    |   |
|----|---|
| 品名 | 2 |
|----|---|


|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
|  | 간 역     |  | 양상금갈   |  | 제로문리 | 주 치<br>상주형고급도도트(주)                                    |
|  | 면치, 면서  |  | 직리, 직선 |  | 제수   | 면<br>상주형고급도도트(주)                                      |
|  | 주수, 순상주 |  | 직 직    |  | 문리   | 상주형고급도도트(주)<br>(제품명: 상주형고급도도트)<br>(제출: 2023. 12. 12.) |
|  | 직리도트    |  | 직 직    |  | 문리   | 면<br>상주형고급도도트(주)                                      |
|  | 주수      |  | 직 직    |  | 문리   | 면<br>상주형고급도도트(주)                                      |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.36~40

## 손상물량표

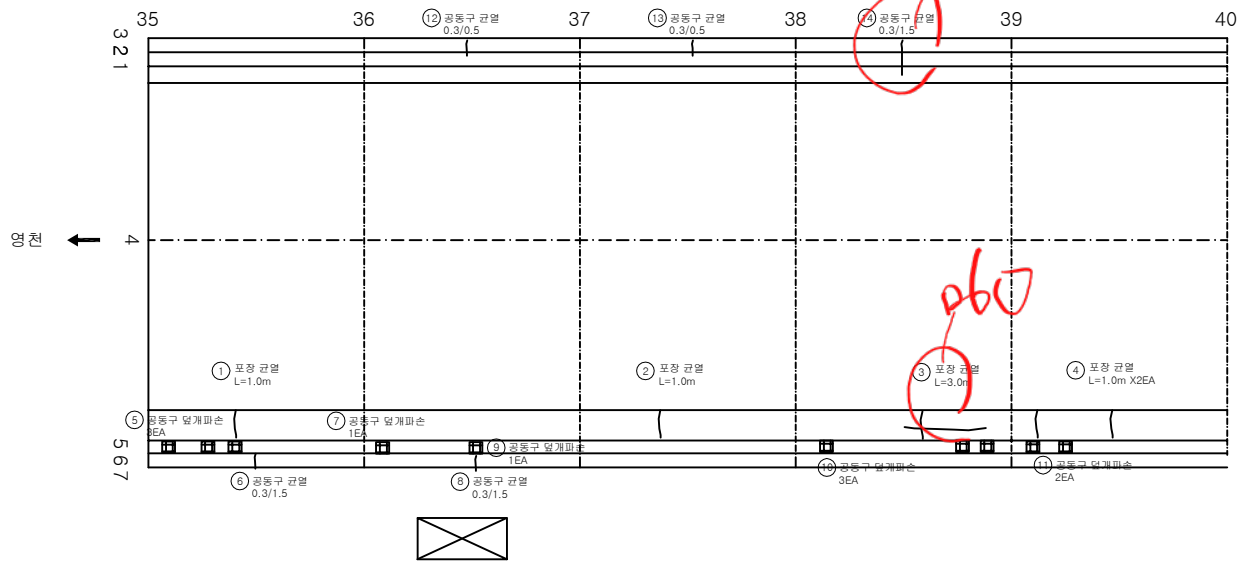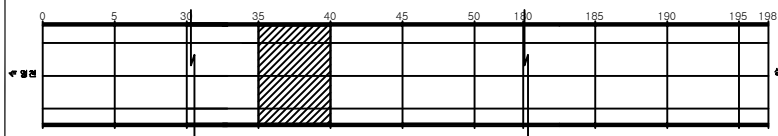[illegible]

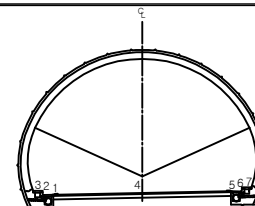SECTION






207


[illegible]

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.41~45

## 손상물량표

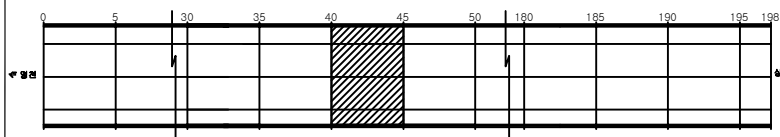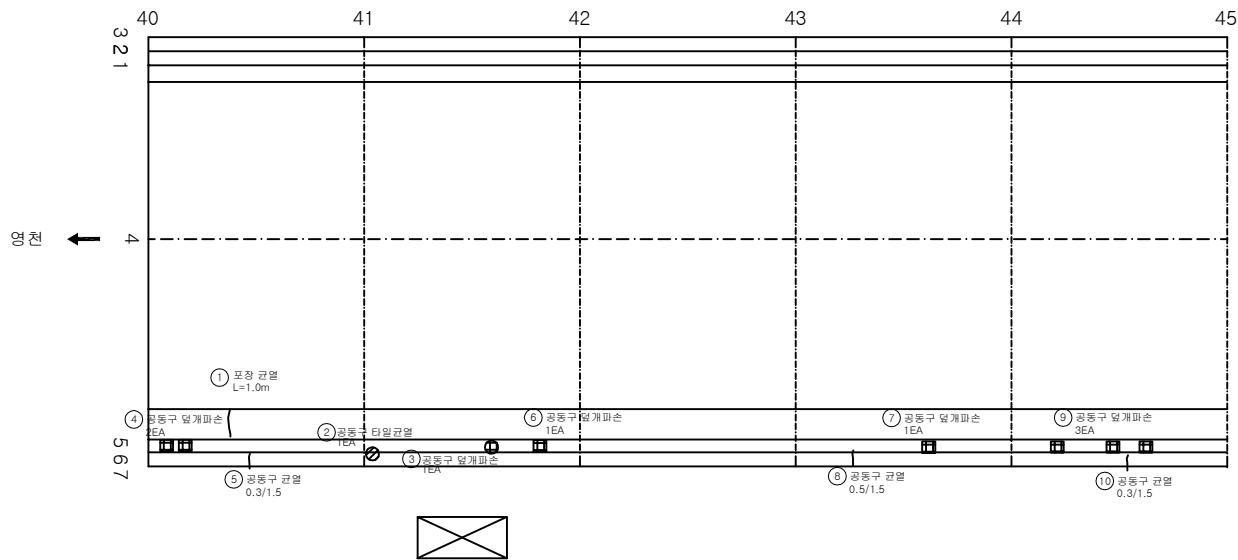[illegible]

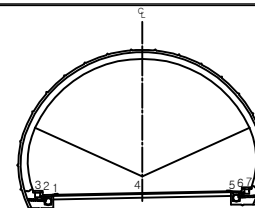SECTION






|   |    |
|---|----|
| 2 | 70 |
|---|----|


|                                                                                       |        |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸    |  | 대각선무늬  |  | 재료문리 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                       |
|  | 태양, 태양 |  | 직선, 직선 |  | 채우   | 제 1<br>상주영천고속도로사업용지권역(제1권역)의 용역<br>(2021년 11월 11일 현재) (중략) |
|  | 삼각, 삼각 |  | 원, 원   |  | 회색칠  | 제 2<br>상주영천고속도로사업용지권역(제2권역)의 용역<br>(2021년 11월 11일 현재) (중략) |
|  | 수평선무늬  |  | 전파     |  | 파도   | 제 3<br>상주영천고속도로사업용지권역(제3권역)의 용역<br>(2021년 11월 11일 현재) (중략) |
|  | 수직선    |  | 심장, 심장 |  | 기타   | 제 4<br>상주영천고속도로사업용지권역(제4권역)의 용역<br>(2021년 11월 11일 현재) (중략) |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.46~50

## 손상물량표

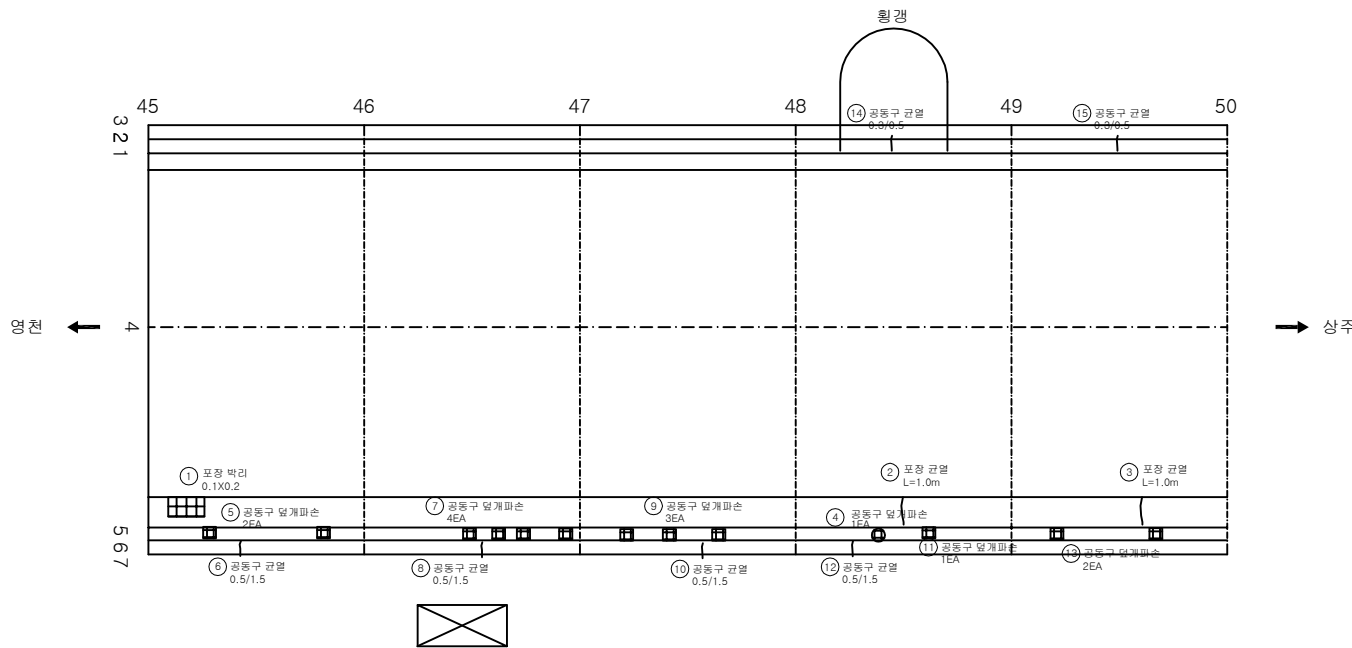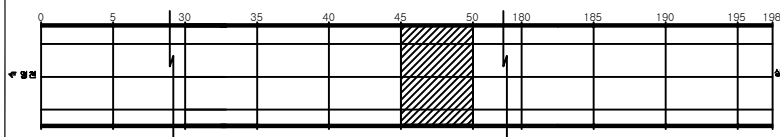[illegible]

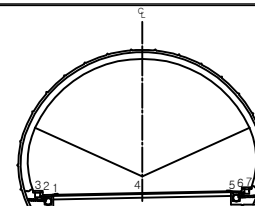SECTION






200

|                                                                                       |        |                                                                                       |        |                                                                                       |      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|  | 빈 칸    |  | 대각선무늬  |  | 채널문리 | 상주영천고교도로(주) |
|  | 태양, 태양 |  | 직선, 직선 |  | 채우   | 상주영천고교도로(주) |
|  | 삼각, 삼각 |  | 원, 원   |  | 회색칠  | 상주영천고교도로(주) |
|  | 수평선무늬  |  | 전파     |  | 파도   | 상주영천고교도로(주) |
|  | 수직선    |  | 전파     |  | 파도   | 상주영천고교도로(주) |
|  | 수직선    |  | 전파     |  | 파도   | 상주영천고교도로(주) |




ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.51~55

## 손상물량표

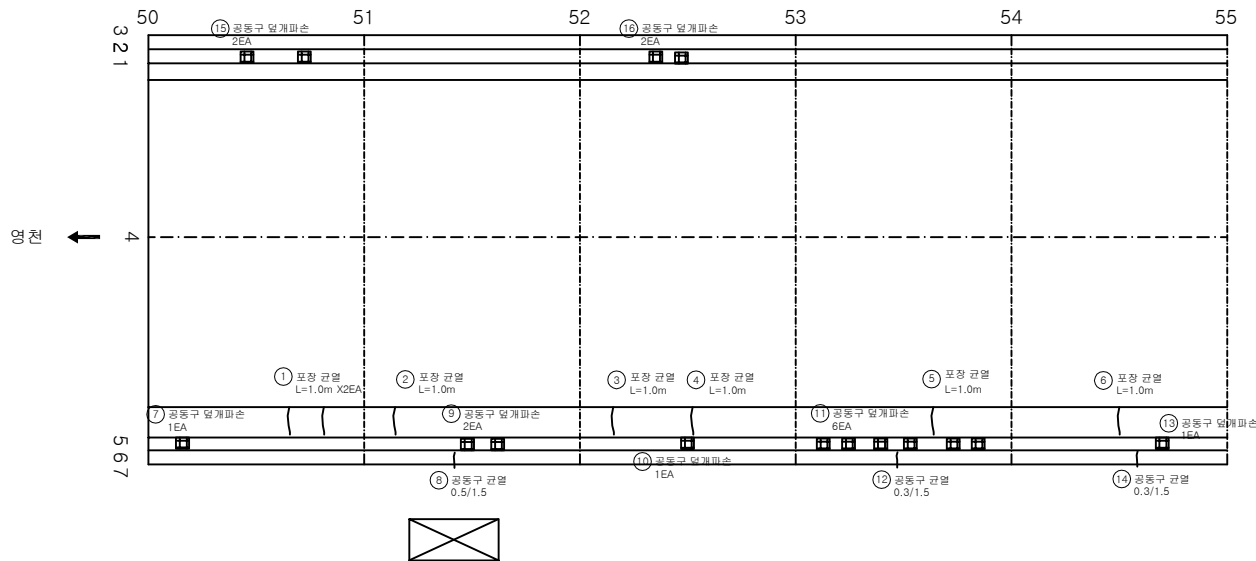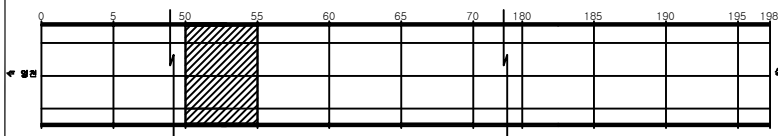[illegible]

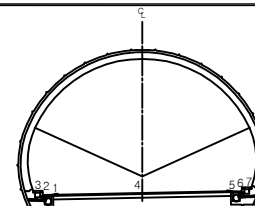SECTION





20


|  |         |  |        |  |      |                                                             |
|--|---------|--|--------|--|------|-------------------------------------------------------------|
|  | 기타      |  | 상상근로   |  | 재능원리 | 발 주 처<br>상주영선고속도로(주)                                        |
|  | 원치, 원형  |  | 박리, 파손 |  | 제수   | 영 역 명<br>상주영선고속도로 시설물 안전-화재경감 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결산완료) |
|  | 누수, 습윤부 |  | 포면     |  | 외장   | 도 면 명<br>영호고속도로(상주방향) 외관조사항도                                |
|  | 벽기      |  | 벽화     |  | 기타   | 도 면 번호<br>011                                               |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.56~60

## 손상물량표

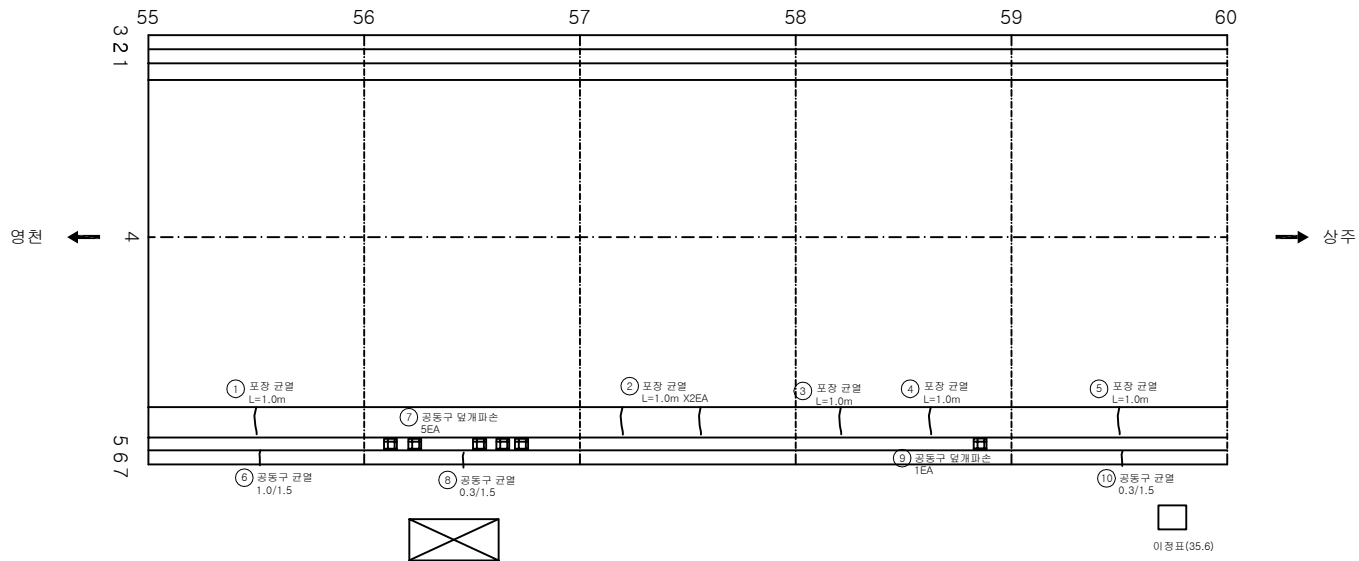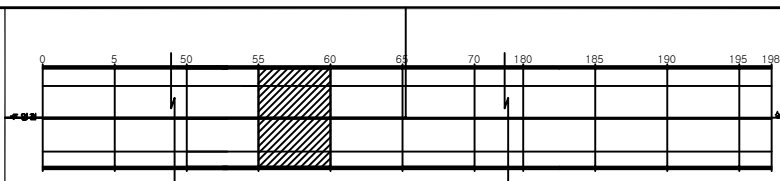[illegible]

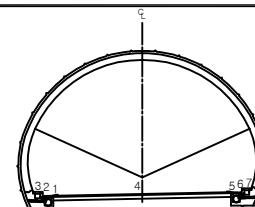SECTION






|   |   |
|---|---|
| 品 | 2 |
|---|---|

|                                                                                       |        |                                                                                       |        |                                                                                       |     |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸    |  | 빈 칸    |  | 빈 칸 | 발 주 처<br>상주영천고속도로(주)                                 |
|  | 면치, 면봉 |  | 바느, 파손 |  | 채수  | 용 모 영                                                |
|  | 누수, 습윤 |  | 토 대    |  | 회격물 | 상주영천고속도로 시설물 안전-허가점검 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 품질안전점검) |
|  | 철근이동   |  | 천 하    |  | 천 하 | 도 면 영<br>경충터널(상주방향) 외관조사용도                           |
|  | 부 소    |  | 조명, 연통 |  | 기 타 | 도 면 면 호<br>012                                       |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No. 61~65




## 손상물량표

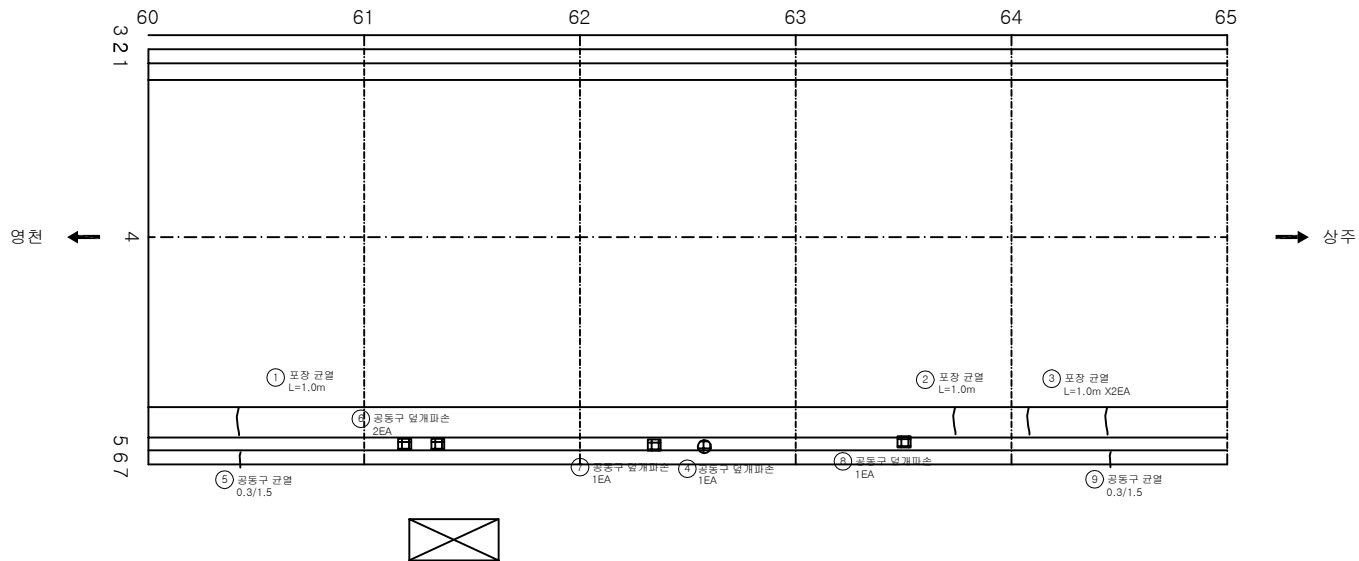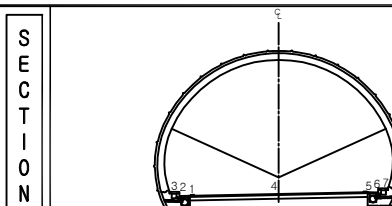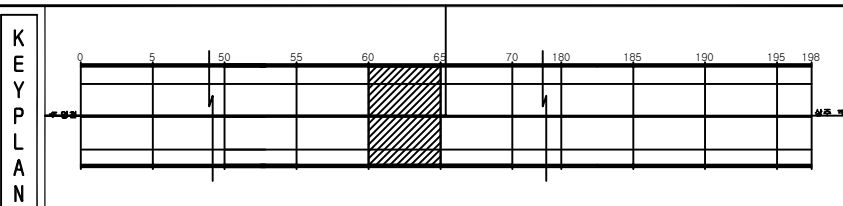[illegible]

|        |                                                                                       |           |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 지<br>식 |  | 빈 칸       |  | 양방향 격자 |  | 재분할권 | 발 주 처<br>상주영친교속도비(주)                                           |
|        |  | 태양, 태양    |  | 방직, 방직 |  | 채수   | 배 지 영<br>상주영친교속도비 사설물 안전·보건·경관 및 생활권이 침해<br>(2021년 하반기 종합안전점검) |
|        |  | 반사, 음향 반사 |  | 점 도    |  | 점적물  | 지 면 영<br>정확도(상주영친) 외곽조사상도                                      |
|        |  | 검자, 검     |  | 검 자    |  | 검 자  | 지 면 영<br>정확도(상주영친) 외곽조사상도                                      |
|        |  | 반사, 음향 반사 |  | 빈 칸    |  | 기 타  | 지 면 영<br>정확도(상주영친) 외곽조사상도                                      |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.66~70




## 손상물량표

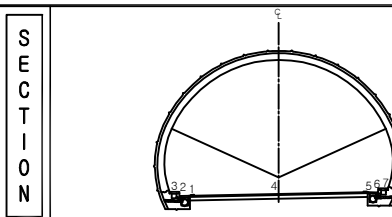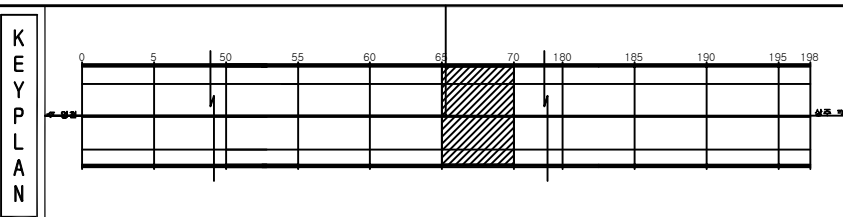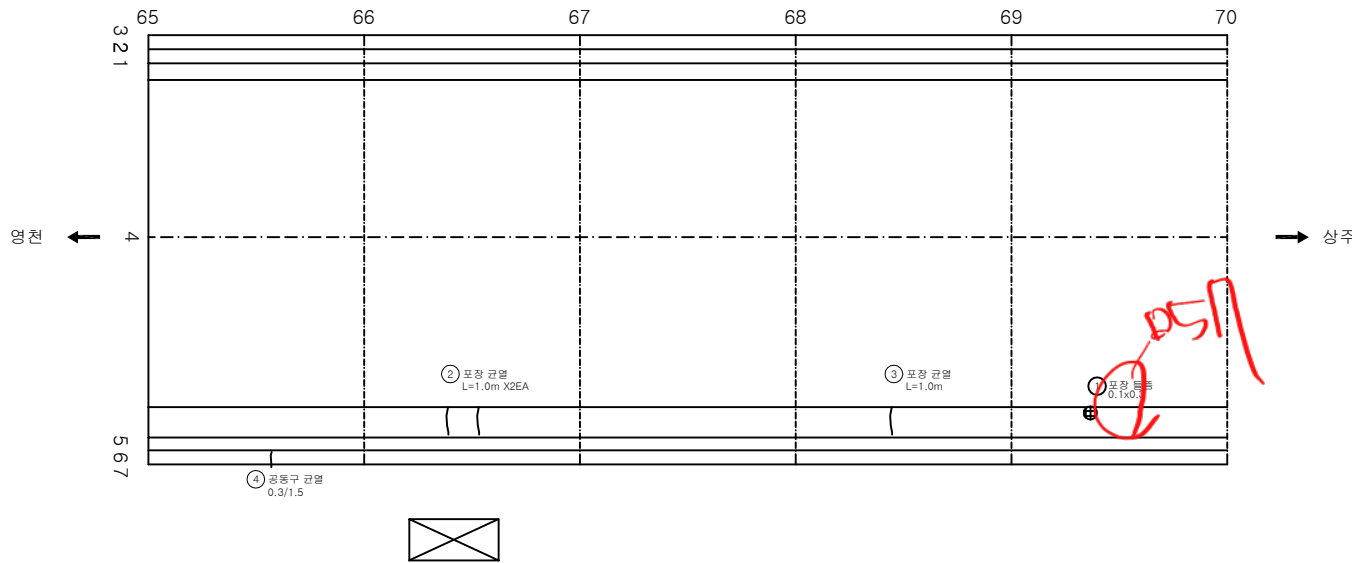[illegible]

|                                                     |  |  |  |                                                               |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>지</div> <div>식</div> </div> </div> |  |  |  | 발 주 처<br>상주영천고속도로(주)                                          |
|                                                     |  |  |  | 용 의 명<br>상주영천고속도로 시설물 안전-환경점검 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결함안전점검) |
|                                                     |  |  |  | 도 면 명<br>영호타원(상주방향) 외관조사상도                                    |
|                                                     |  |  |  | 도 면 번 호<br>014                                                |
|                                                     |  |  |  |                                                               |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.71~75




## 손상물량표

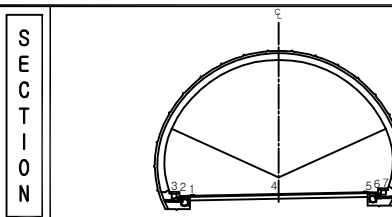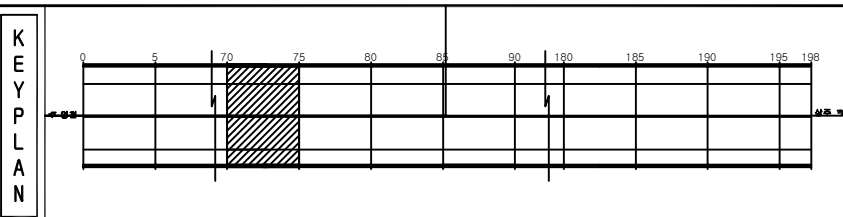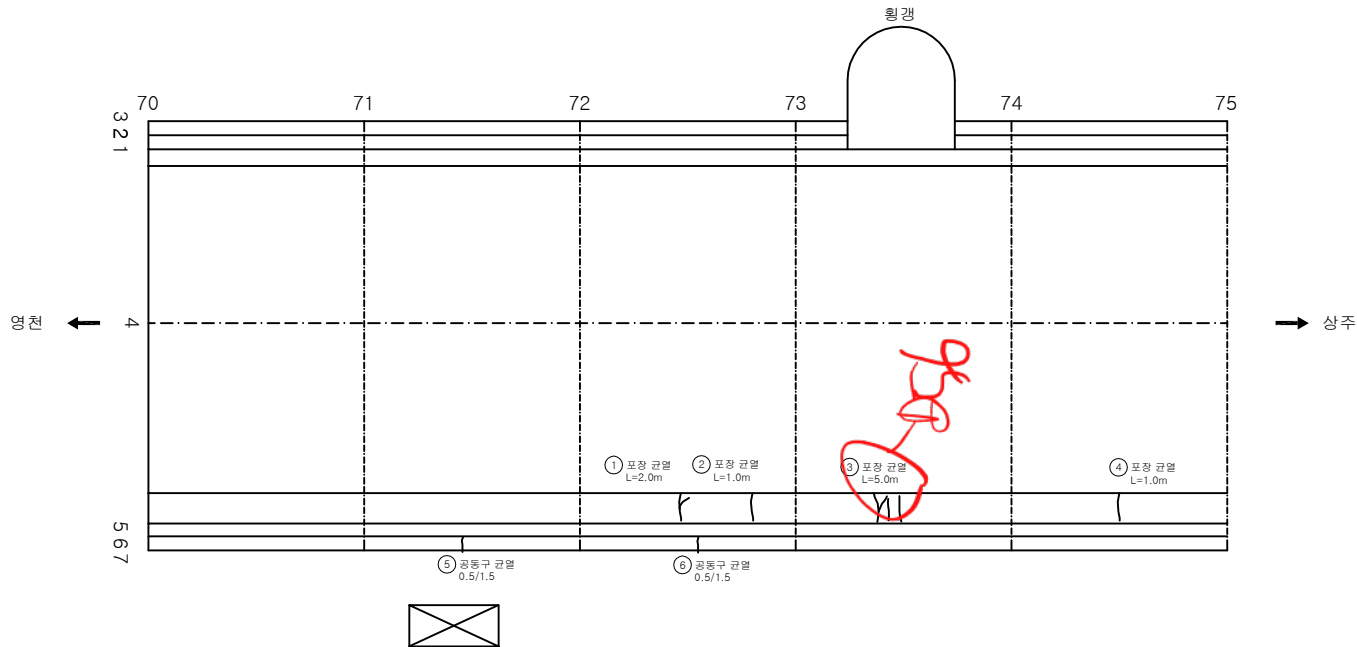[illegible]

|                                        |  |  |  |                                                                  |
|----------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>지</div> <div>식</div> </div> |  |  |  | 발 주 처<br>상주영천고속도로(주)                                             |
|                                        |  |  |  | 용 역 명<br><br>상주영천고속도로 사설을 연결·환자점 및 시설물가 용역<br>(2022년 하반기 광복안전점검) |
|                                        |  |  |  | 도 면 명<br>영호타원(상주방향) 외관조사상도                                       |
|                                        |  |  |  | 도 면 번 호<br>015                                                   |
|                                        |  |  |  |                                                                  |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.76~80



## 손상물량표

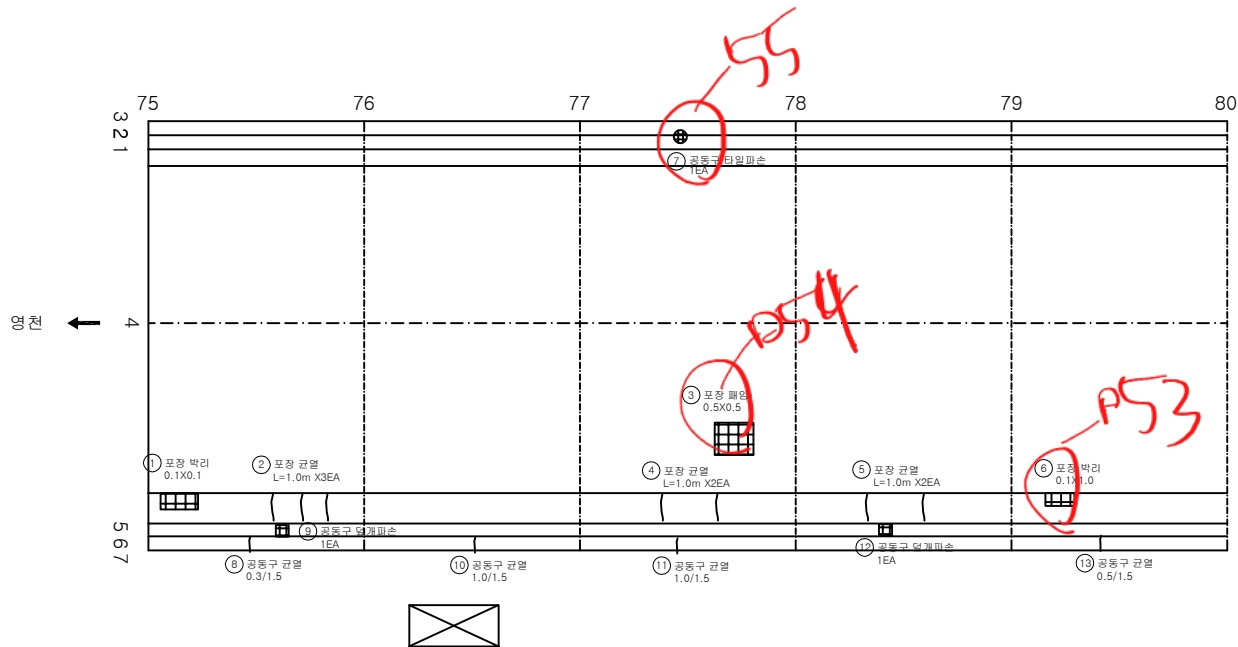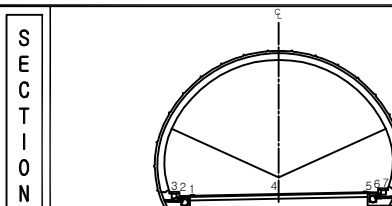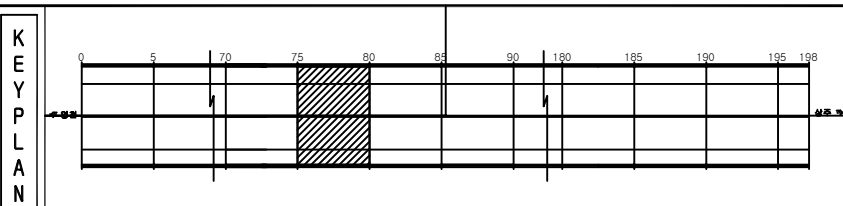[illegible]

|                                        |  |  |  |                                                              |
|----------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------|
| <div> <div>지</div> <div>식</div> </div> |  |  |  | 발 주 처<br>상주영천고속도로(주)                                         |
|                                        |  |  |  | 용 의 명<br>상주영천고속도로 시설물 안전-환경관리 및 성능평가 용역<br>(2022) 하반기 결함안전점검 |
|                                        |  |  |  | 도 면 명<br>영호타원(상주방향) 외관조사상도                                   |
|                                        |  |  |  | 도 면 번 호<br>016                                               |
|                                        |  |  |  |                                                              |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.81~85




## 손상물량표

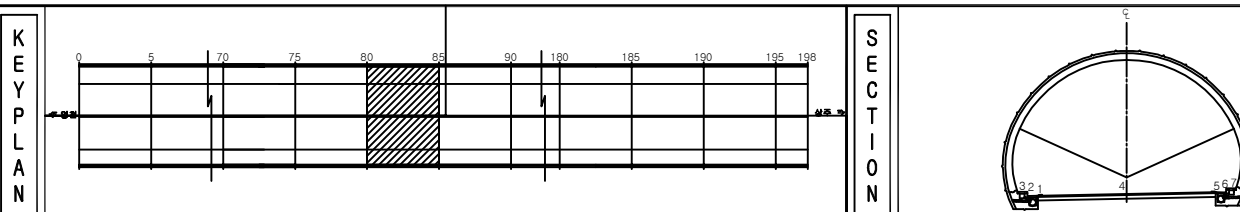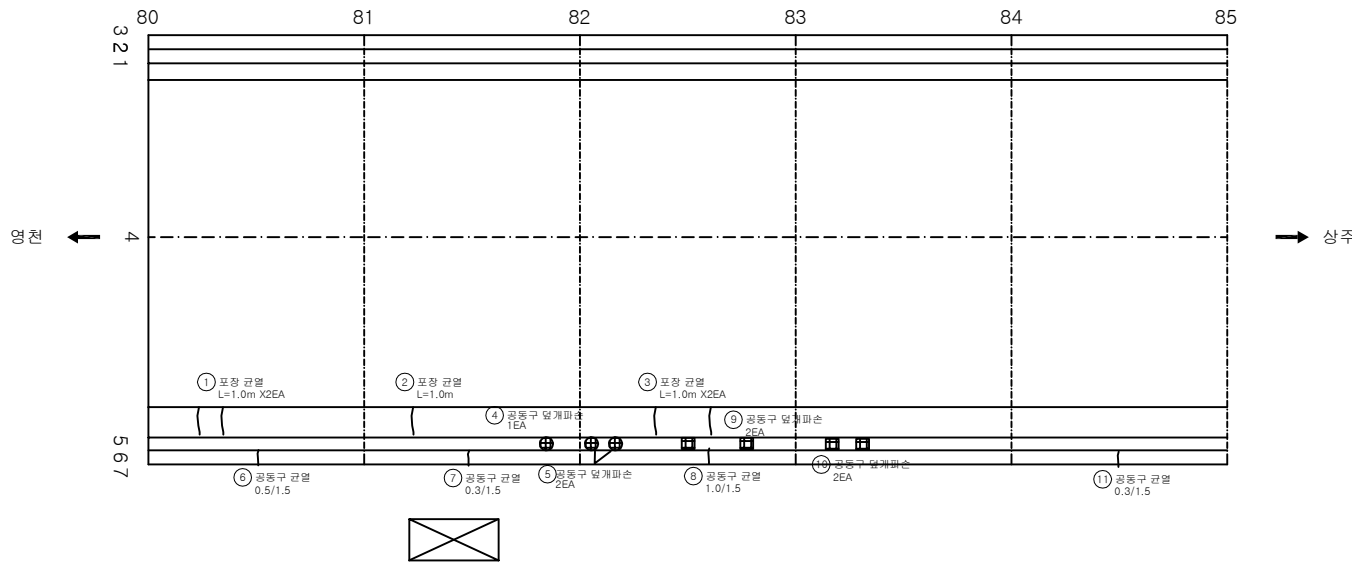[illegible]

|                                                     |  |  |  |                                                               |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>知</div> <div>冠</div> </div> </div> |  |  |  | 監 주 처<br>상주영선교속도원(후)                                          |
|                                                     |  |  |  | 領 政 院<br>상주영선교속도로 시종품 안전·차장검열 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결말안전결말) |
|                                                     |  |  |  | 戶 門 領<br>형호디원(상주영선) 외관조사상도                                    |
|                                                     |  |  |  | 戶 門 領<br>017                                                  |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.86~90

## 손상물량표

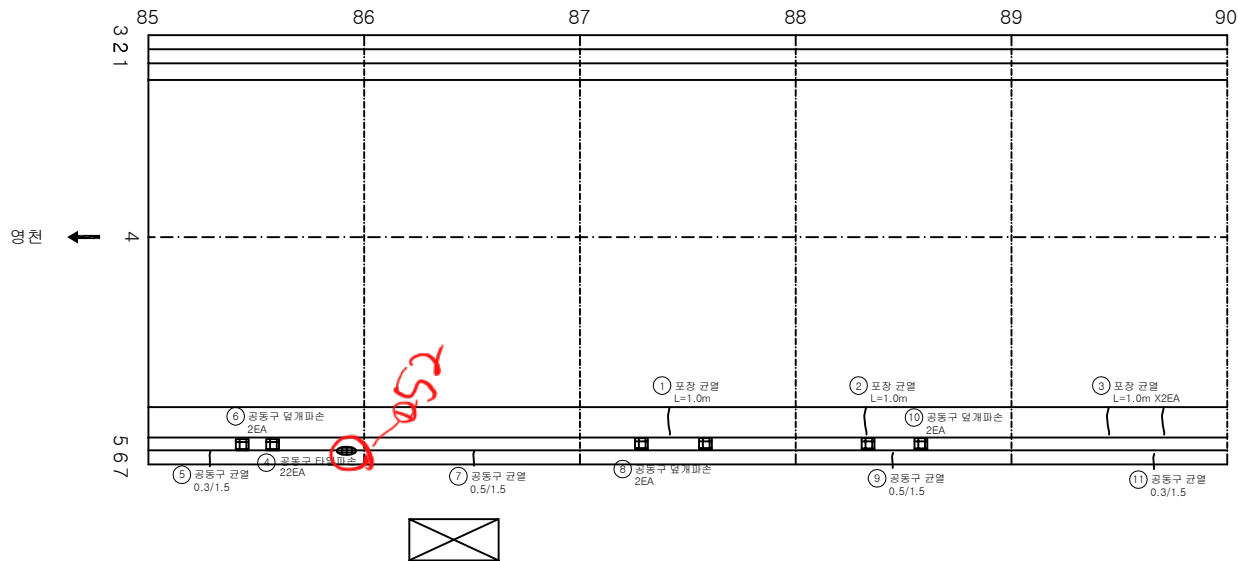
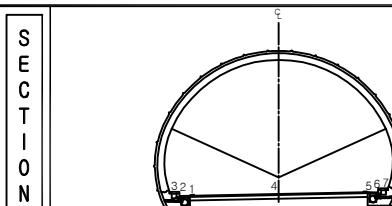
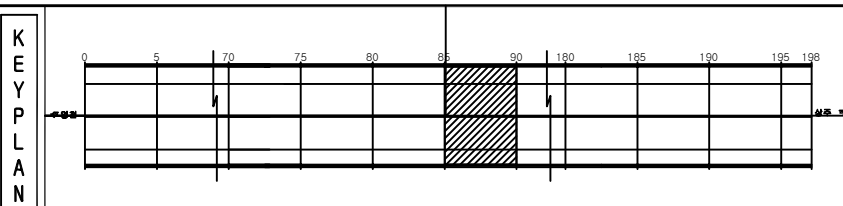
[illegible]

|                                                     |  |  |  |                                                              |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>지</div> <div>식</div> </div> </div> |  |  |  | 발 주 처<br>상주영천고속도로(주)                                         |
|                                                     |  |  |  | 용 의 명<br>상주영천고속도로 시설물 안전-환경관리 및 성능평가 용역<br>(2022) 하반기 결함안전점검 |
|                                                     |  |  |  | 도 면 명<br>영호타원(상주방향) 외관조사상도                                   |
|                                                     |  |  |  | 도 면 번 호<br>018                                               |
|                                                     |  |  |  |                                                              |



ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.91~95




## 손상물량표

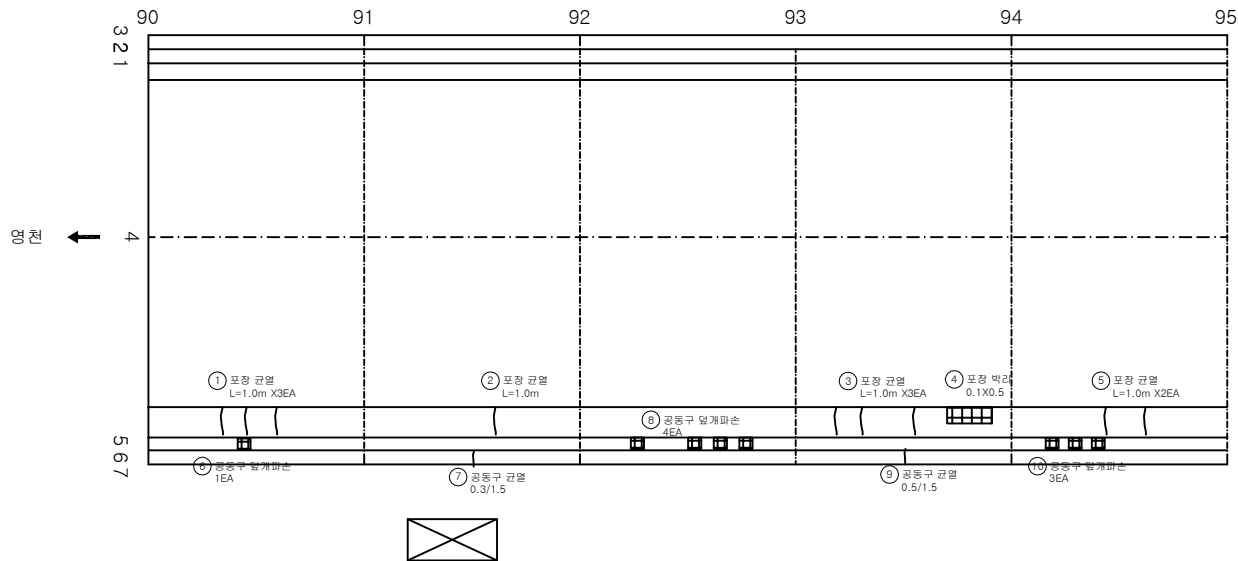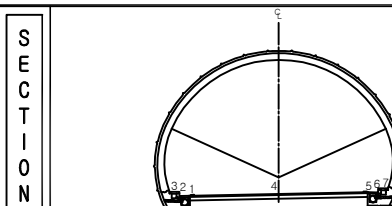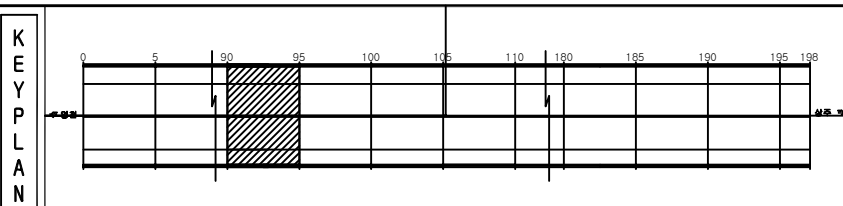[illegible]


|                                                     |  |  |  |                                                              |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>지</div> <div>식</div> </div> </div> |  |  |  | 발 주 처<br>상주영천고속도로(주)                                         |
|                                                     |  |  |  | 용 의 명<br>상주영천고속도로 시설물 안전-환경관리 및 성능평가 용역<br>(2022) 하반기 결함안전점검 |
|                                                     |  |  |  | 도 면 명<br>영호타원(상주방향) 외관조사상도                                   |
|                                                     |  |  |  | 도 면 번 호<br>019                                               |
|                                                     |  |  |  |                                                              |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.96~100

## 손상물량표

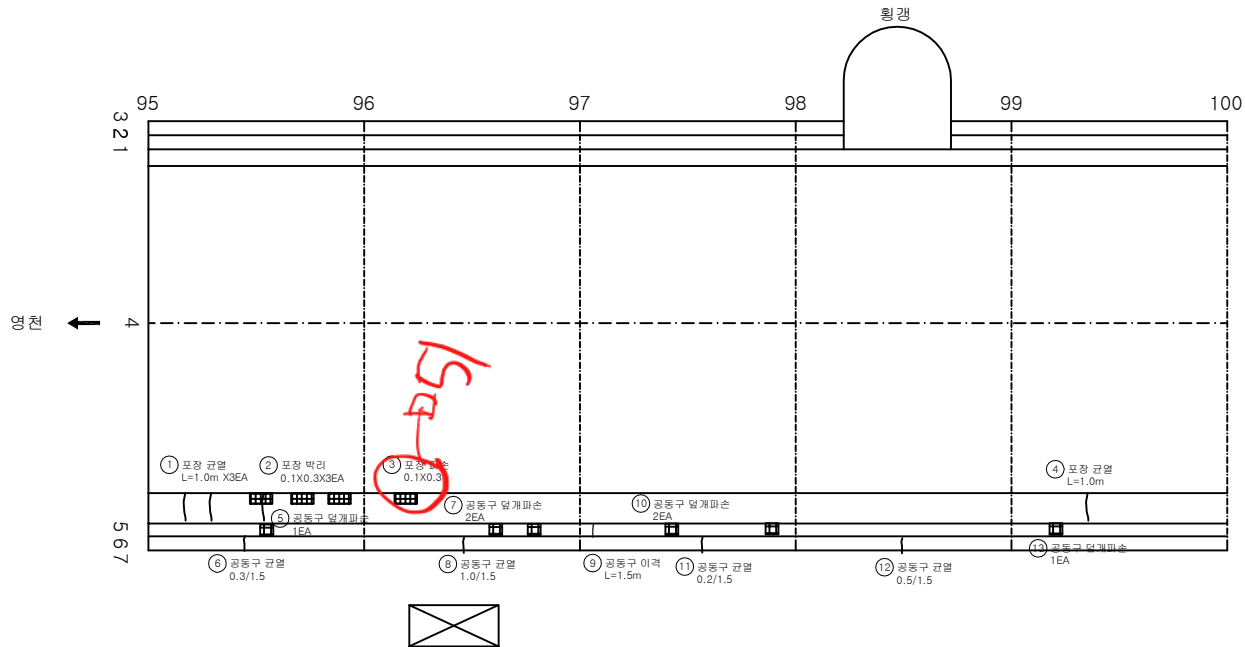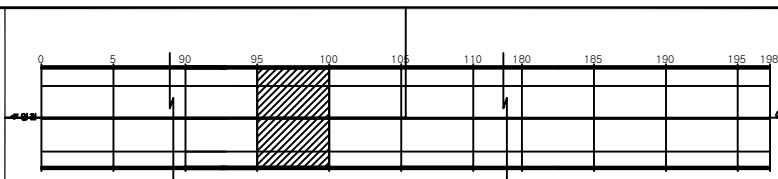[illegible]

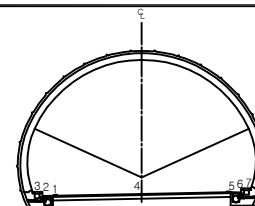SECTION






27


|  |        |  |        |  |      |                                                     |
|--|--------|--|--------|--|------|-----------------------------------------------------|
|  | 기타     |  | 양심감염   |  | 재료변리 | 발 주 처<br>상주영천고속도로(주)                                |
|  | 면치, 면복 |  | 면치, 면복 |  | 면치   | 통 보 영                                               |
|  | 기타     |  | 면치     |  | 면치   | 상주영천고속도로 시설물 안전-위자점 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 품질관리결과) |
|  | 면치     |  | 면치     |  | 면치   | 도 면 영                                               |
|  | 면치     |  | 면치     |  | 면치   | 영천고속도로(상주영천) 외관조사사업                                 |
|  | 면치     |  | 면치     |  | 면치   | 도 면 면                                               |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.101~105

## 손상물량표

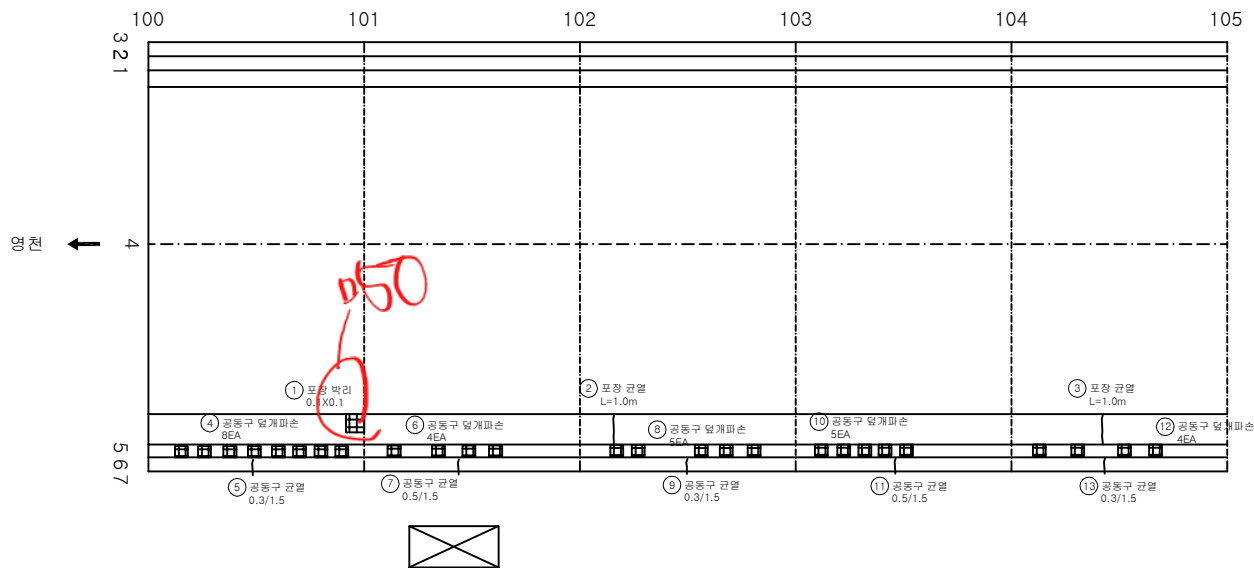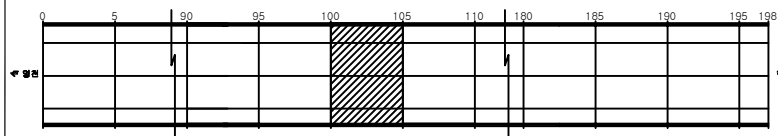[illegible]

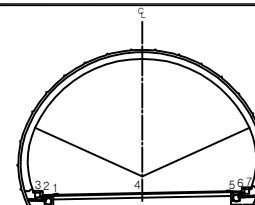SECTION






20


|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 완전균열   |  | 재료변리 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                           |
|  | 태양, 태양  |  | 벽돌, 벽손 |  | 채수   | 물 질<br>상주영천고속도로사업용 안전차량권 및 차량용 특용차량기 용역<br>(2021년 11월 현재) (중략) |
|  | 나무, 나무판 |  | 벽돌     |  | 외적물  | 내 역<br>경북도(상주지방) 외관조사방법                                        |
|  | 철근이 철   |  | 벽 하    |  | 벽 하  | 도 면 변 호<br>021                                                 |
|  | 나무      |  | 조각, 단형 |  | 기 타  |                                                                |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.106~110

## 손상물량표

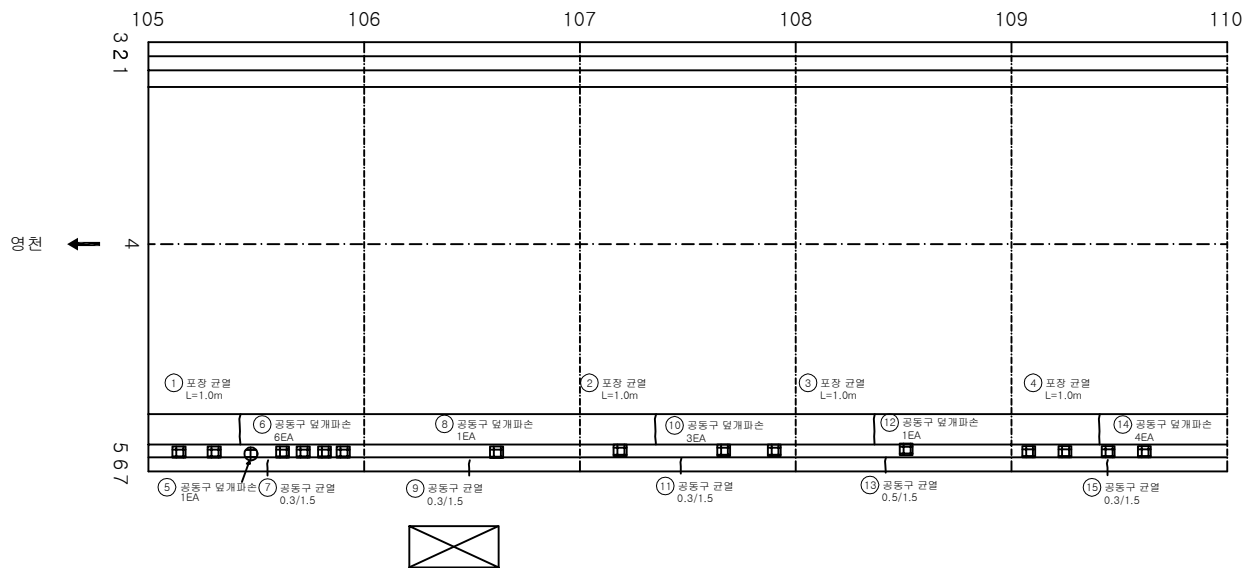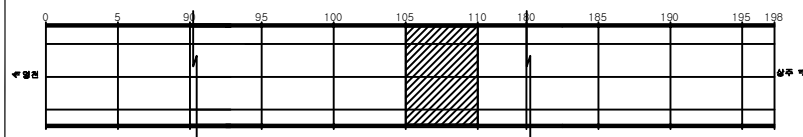[illegible]

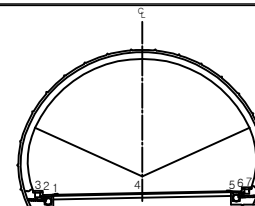SECTION






27


|                                                                                       |          |                                                                                       |          |                                                                                       |     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
|  | 빈 칸      |  | 빈 칸      |  | 빈 칸 | 상주영천고교도모토(주) |
|  | 빈 칸, 빈 칸 |  | 빈 칸, 빈 칸 |  | 빈 칸 | 상주영천고교도모토(주) |
|  | 빈 칸, 빈 칸 |  | 빈 칸      |  | 빈 칸 | 상주영천고교도모토(주) |
|  | 빈 칸      |  | 빈 칸      |  | 빈 칸 | 상주영천고교도모토(주) |
|  | 빈 칸      |  | 빈 칸      |  | 빈 칸 | 상주영천고교도모토(주) |
|  | 빈 칸      |  | 빈 칸      |  | 빈 칸 | 상주영천고교도모토(주) |
|  | 빈 칸      |  | 빈 칸      |  | 빈 칸 | 상주영천고교도모토(주) |
|  | 빈 칸      |  | 빈 칸      |  | 빈 칸 | 상주영천고교도모토(주) |
|  | 빈 칸      |  | 빈 칸      |  | 빈 칸 | 상주영천고교도모토(주) |
|  | 빈 칸      |  | 빈 칸      |  | 빈 칸 | 상주영천고교도모토(주) |
|  | 빈 칸      |  | 빈 칸      |  | 빈 칸 | 상주영천고교도모토(주) |
|  | 빈 칸      |  | 빈 칸      |  | 빈 칸 | 상주영천고교도모토(주) |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.111~115

## 손상물량표

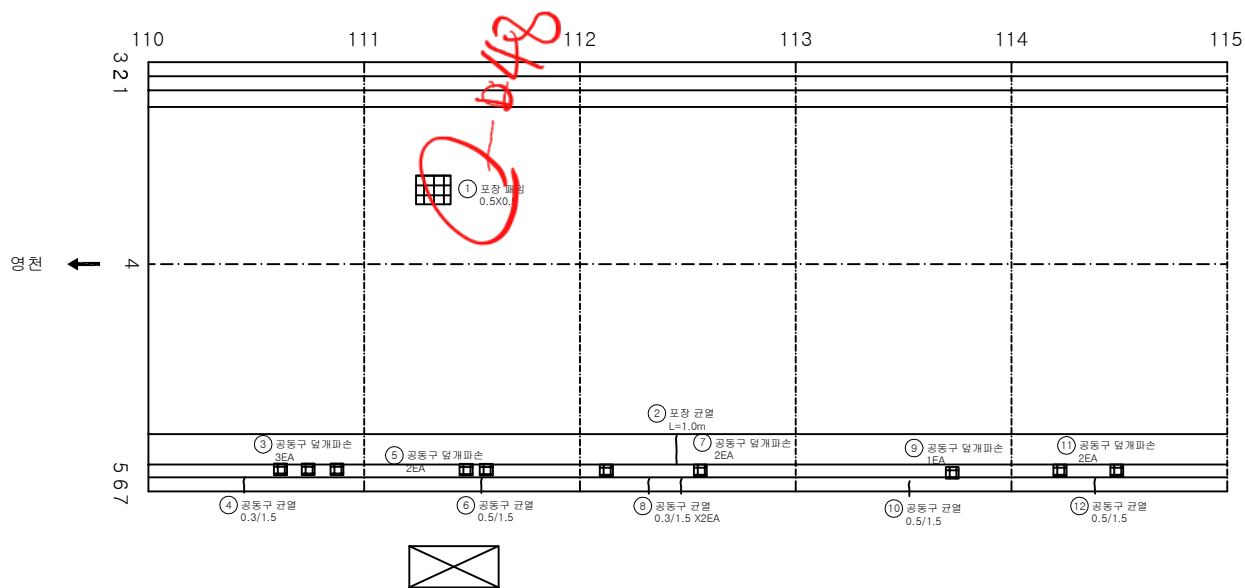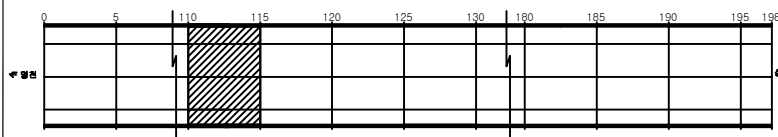[illegible]

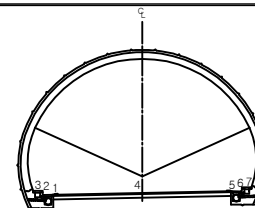SECTION






27


|                                                                                       |        |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|  | 단 면    |  | 양강금강   |  | 제트문리 | 주 치<br>상주형고강도도트(주)                        |
|  | 단치, 단문 |  | 단리, 단문 |  | 제수   | 단 치<br>상주형고강도도트(주)가 특허<br>출원중인단면도트(제1202) |
|  | 단수, 단문 |  | 단문     |  | 제수   | 단 치<br>상주형고강도도트(주)가 특허<br>출원중인단면도트(제1202) |
|  | 단문     |  | 단문     |  | 제수   | 단 치<br>상주형고강도도트(주)가 특허<br>출원중인단면도트(제1202) |
|  | 단문     |  | 단문     |  | 제수   | 단 치<br>상주형고강도도트(주)가 특허<br>출원중인단면도트(제1202) |
|  | 단문     |  | 단문     |  | 제수   | 단 치<br>상주형고강도도트(주)가 특허<br>출원중인단면도트(제1202) |
|  | 단문     |  | 단문     |  | 제수   | 단 치<br>상주형고강도도트(주)가 특허<br>출원중인단면도트(제1202) |
|  | 단문     |  | 단문     |  | 제수   | 단 치<br>상주형고강도도트(주)가 특허<br>출원중인단면도트(제1202) |
|  | 단문     |  | 단문     |  | 제수   | 단 치<br>상주형고강도도트(주)가 특허<br>출원중인단면도트(제1202) |
|  | 단문     |  | 단문     |  | 제수   | 단 치<br>상주형고강도도트(주)가 특허<br>출원중인단면도트(제1202) |
|  | 단문     |  | 단문     |  | 제수   | 단 치<br>상주형고강도도트(주)가 특허<br>출원중인단면도트(제1202) |
|  | 단문     |  | 단문     |  | 제수   | 단 치<br>상주형고강도도트(주)가 특허<br>출원중인단면도트(제1202) |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.116~120

## 손상물량표

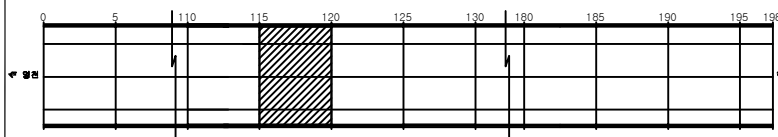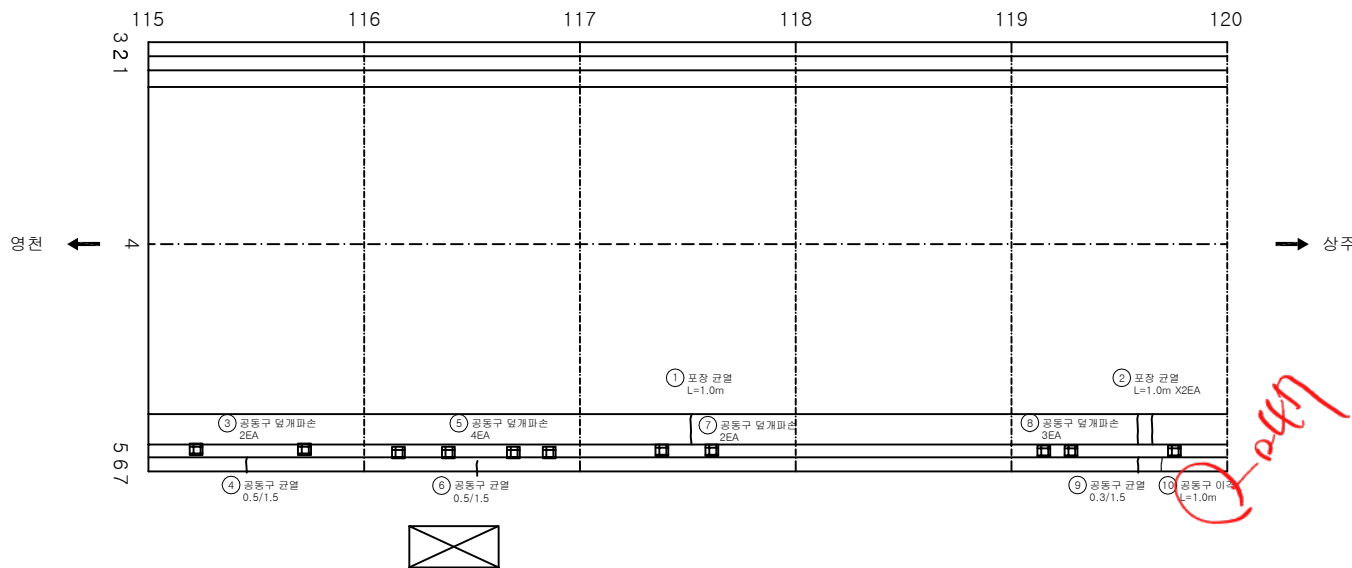[illegible]



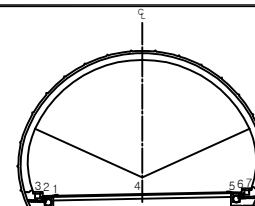
SECTION




|   |   |
|---|---|
| 2 | 3 |
|---|---|

|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |     |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 빈 칸    |  | 빈 칸 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                  |
|  | 태양, 태양  |  | 방직, 방손 |  | 채수  | 물 모 염                                                 |
|  | 삼각, 삼각형 |  | 점점     |  | 회격자 | 상주영천고속도로 시설물 안전-화자경 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기) 용역(안전용역) |
|  | 측량기     |  | 관 하    |  | 관 하 | 도 면 염<br>경충타발(상주방향) 외관조사사업                            |
|  | 복조      |  | 회전, 회전 |  | 기타  | 도 면 면<br>024                                          |

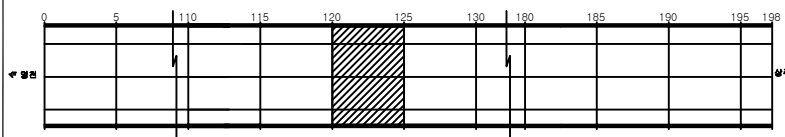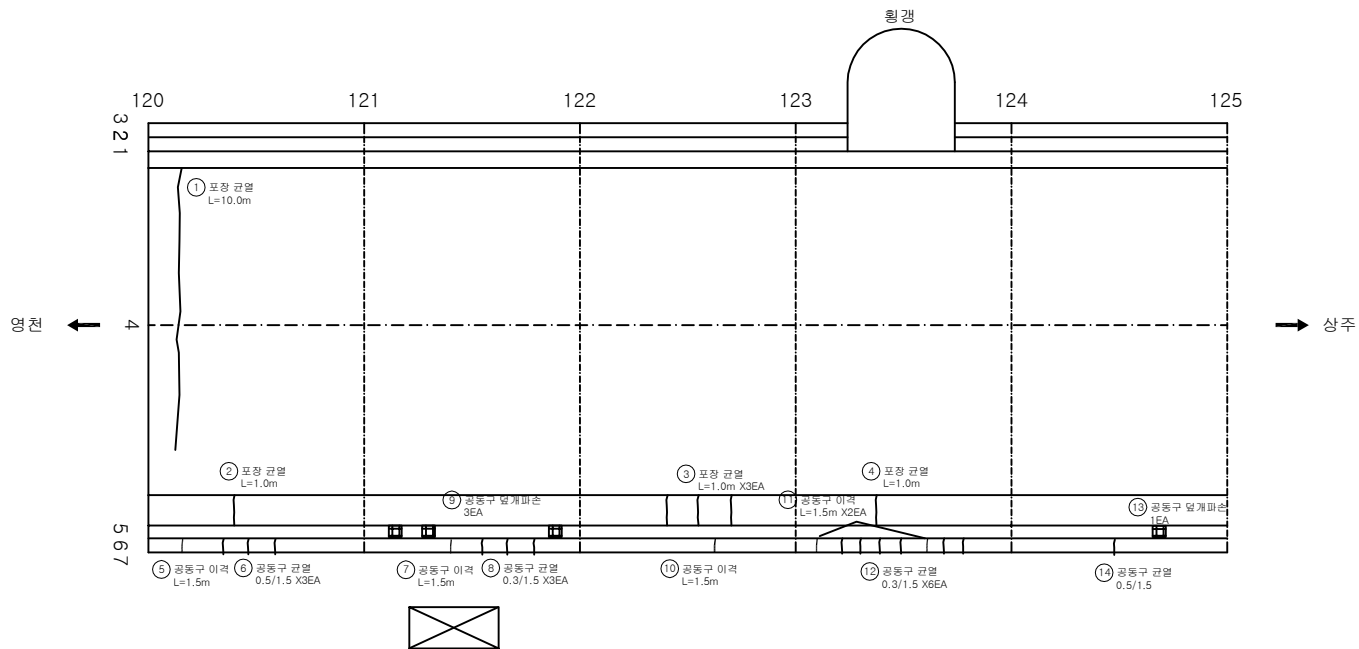ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No. 121~125



SECTION

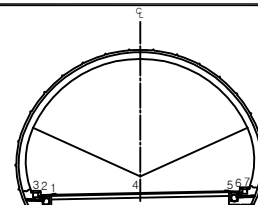

270




|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 양상교양   |  | 재도복인 | 제 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                            |
|  | 태양, 태양  |  | 박리, 박손 |  | 채수   | 제 주 치<br>상주영천고속도로 시설물 안전-하자점검 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기) (출발안전점검) |
|  | 삼각, 삼각주 |  | 점도     |  | 모적물  | 제 주 치<br>영천터널(상주방향) 외관조사항도                                      |
|  | 평직수평    |  | 평차     |  | 평차   | 제 주 치<br>영천터널(상주방향) 외관조사항도                                      |
|  | 부조      |  | 회동, 회동 |  | 기타   | 제 주 치<br>025                                                    |

## 손상물량표

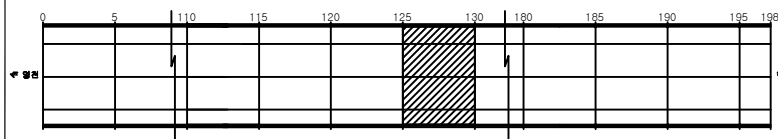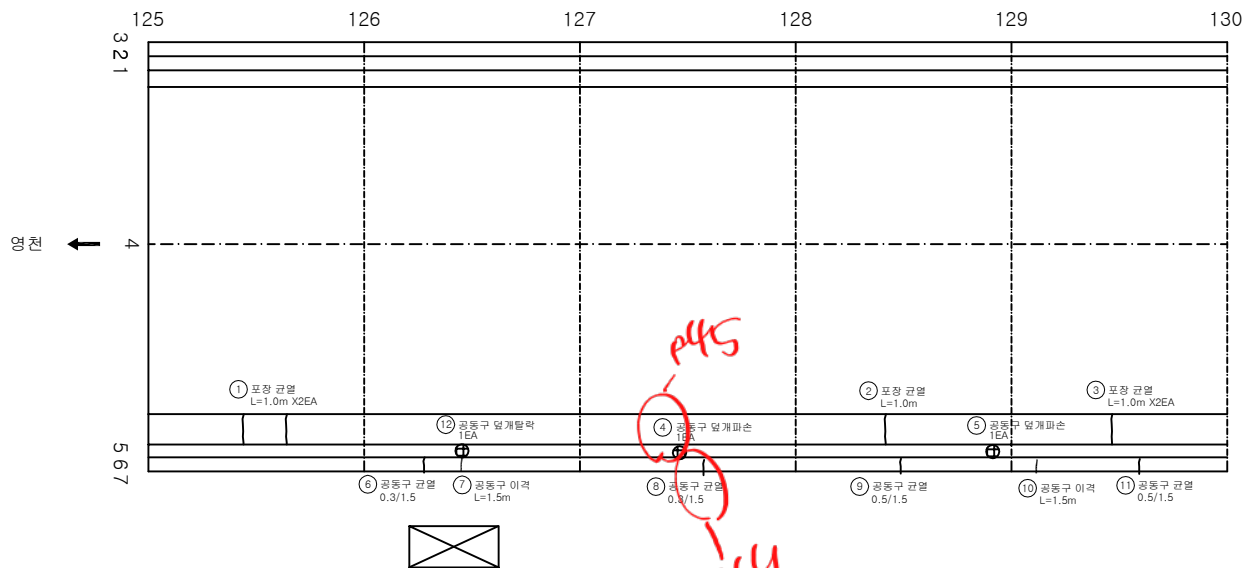
[illegible]

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.126~130

## 손상물량표

[illegible]

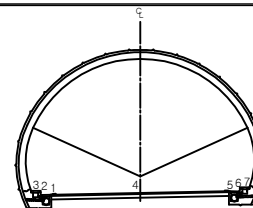SECTION






|    |   |
|----|---|
| 品名 | 2 |
|----|---|

|  |         |  |        |  |        |                                                                        |
|--|---------|--|--------|--|--------|------------------------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 대각선 채움 |  | 재료를 분리 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                                   |
|  | 태양, 태양  |  | 직접, 직선 |  | 채우     | 배 지<br><br>상주영천고속도로 사업용 안전차량권 및 차량의 종류별 표시방법이 변경된 것(공표)을 반영한 것이다(2022) |
|  | 삼각, 삼각형 |  | 원 도    |  | 파괴를    | 내 용<br>경북도립(상주지방) 외관조사항도                                               |
|  | 수평 선    |  | 전 하    |  | 절 하    | 노 면 변 호                                                                |
|  | 부 고     |  | 회전, 회전 |  | 기 타    |                                                                        |




ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.131~135

## 손상물량표

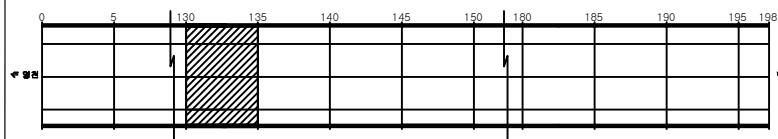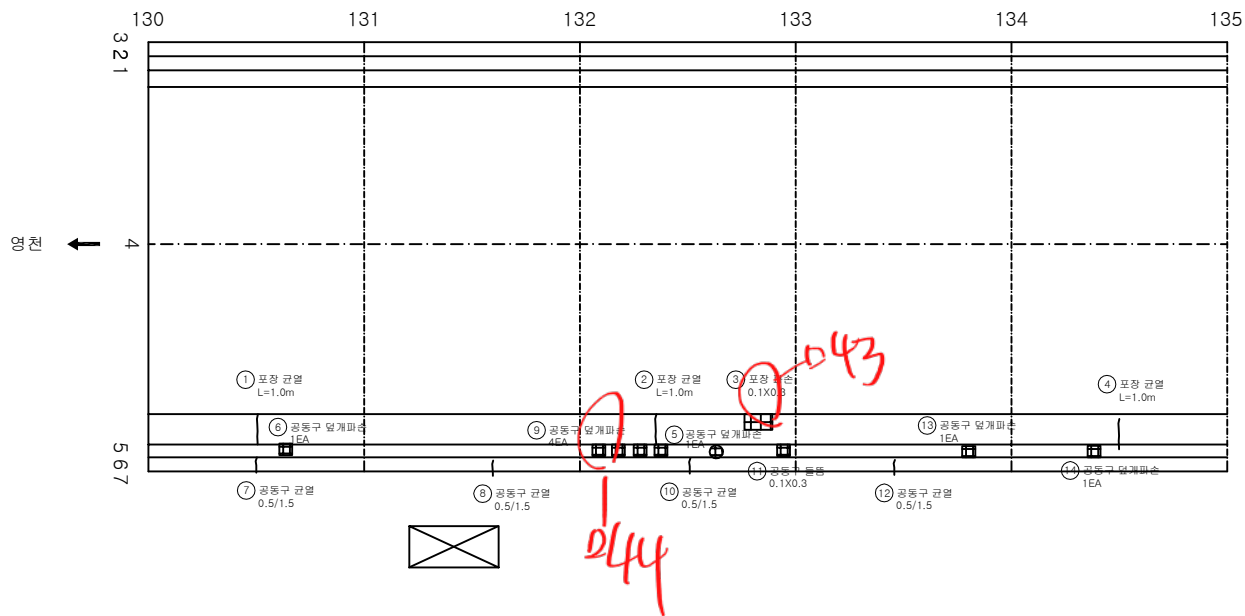

SECTION

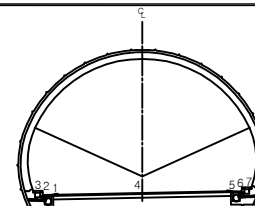


200


|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 완전균열   |  | 재료변리 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                                |
|  | 면치, 치면  |  | 바치, 치손 |  | 채수   | 제 1<br>상주영천고속도로사업용 안전차량권 및 차량의 운행가능여부가 불의<br>(중) (2021년 11월 18일 현재) |
|  | 나사, 비문리 |  | 조각     |  | 외적물  | 제 2<br>상주영천고속도로(주) 외관조사방법                                           |
|  | 측기나측    |  | 편차     |  | 편차   | 제 3<br>상주영천고속도로(주) 외관조사방법                                           |
|  | 부조      |  | 조형, 변형 |  | 기타   | 제 4<br>상주영천고속도로(주) 외관조사방법                                           |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.136~140

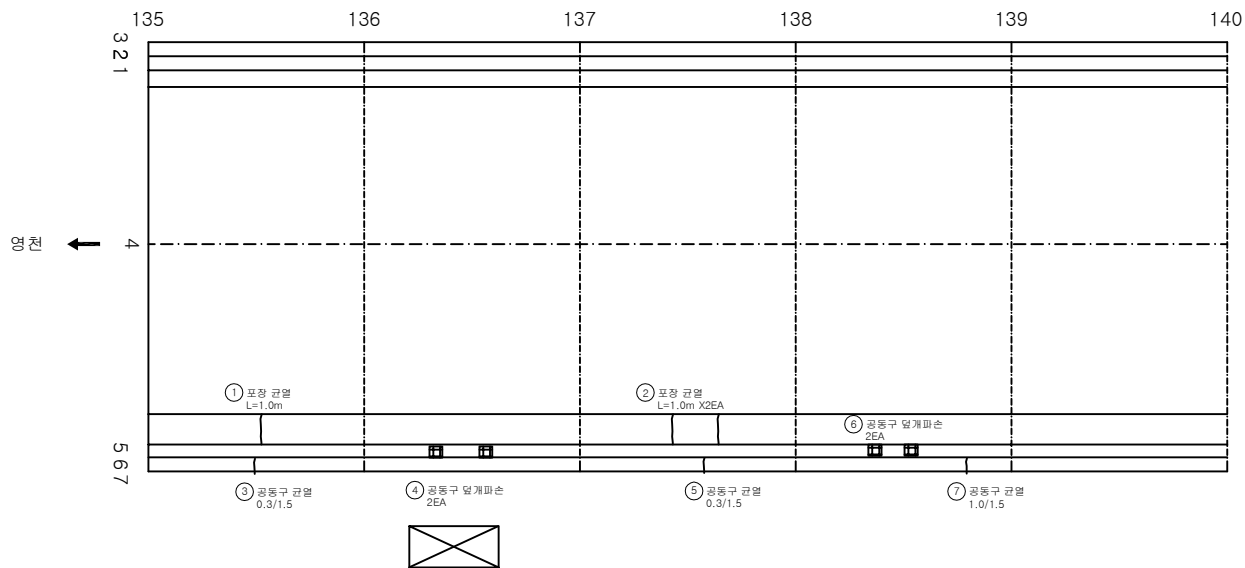
교42 이정표 진법



## 손상물량표

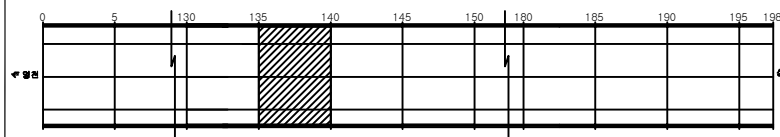[illegible]



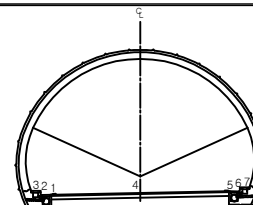
SECTION




|   |    |
|---|----|
| 2 | 70 |
|---|----|

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.141~145

## 손상물량표

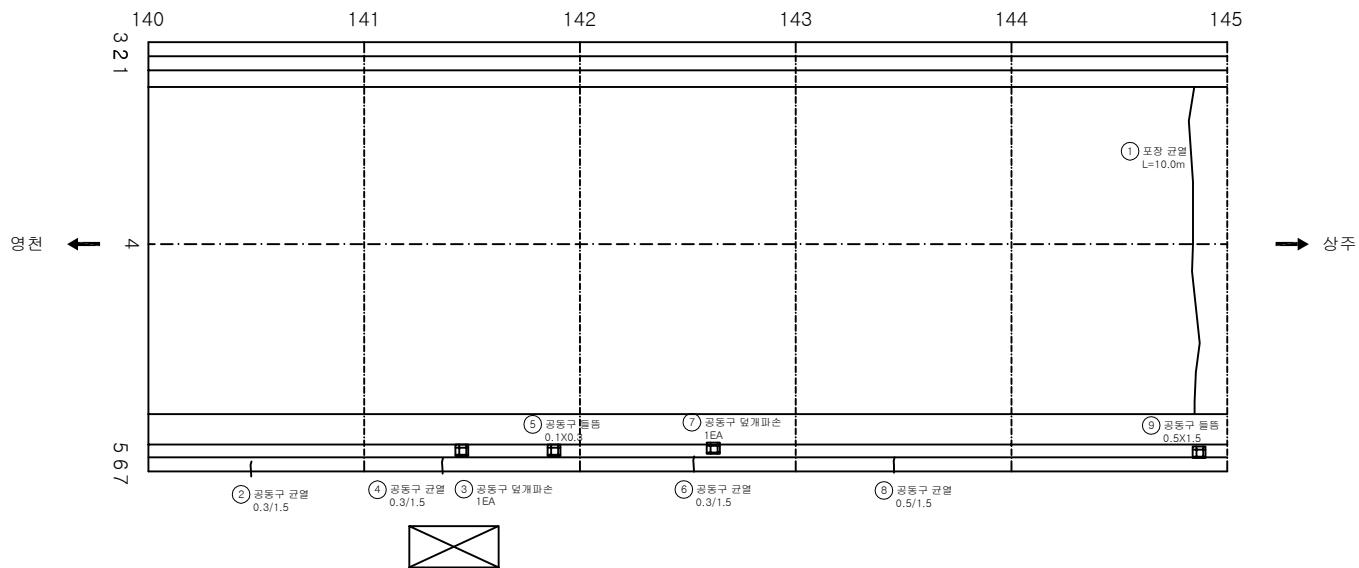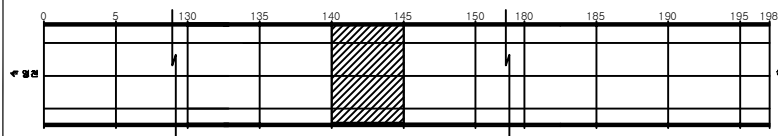[illegible]

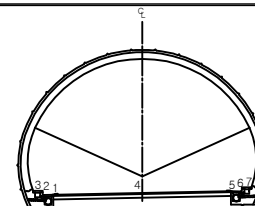SECTION






|   |    |
|---|----|
| 2 | 70 |
|---|----|


|                                                                                       |        |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|  | 빈 칸    |  | 대각선무늬  |  | 채널무늬 | 상주부처<br>상주영천고교도문(주)                           |
|  | 태양, 태양 |  | 직선, 직선 |  | 채우   | 영천<br>상주영천고교도문서양문양연구자문양연구회<br>(2021년 11월 11일) |
|  | 삼각, 삼각 |  | 원형     |  | 파도   | 영천<br>영천대교(상주부처) 외관조서양문                       |
|  | 수평선무늬  |  | 전하     |  | 파도   | 영천<br>영천대교(상주부처) 외관조서양문                       |
|  | 수직선    |  | 심형, 심형 |  | 기타   | 영천<br>영천대교(상주부처) 외관조서양문                       |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.146~150

## 손상물량표

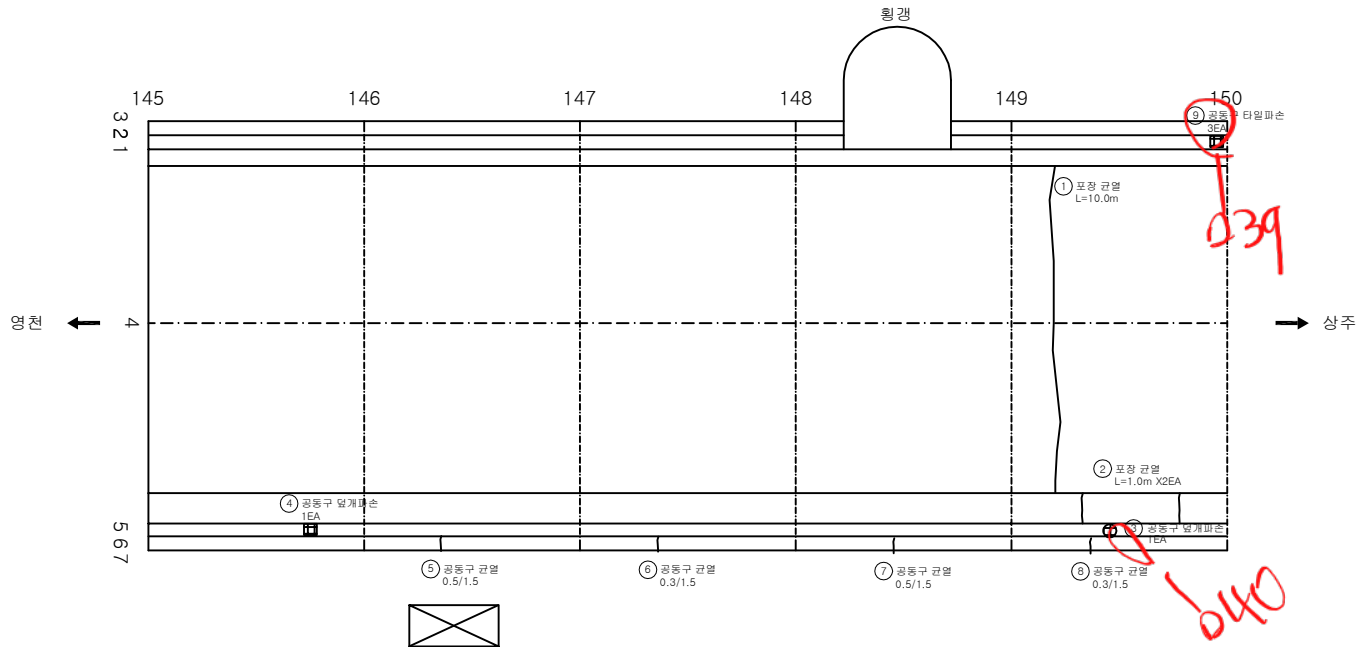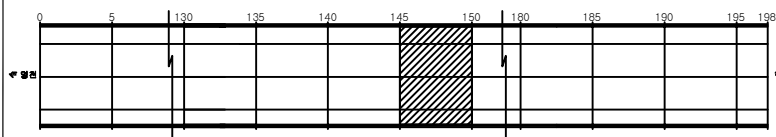[illegible]

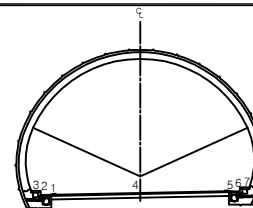SECTION






200


|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 완전균열   |  | 재료변리 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                    |
|  | 면치, 면배  |  | 바치, 바손 |  | 채수   | 배 지                                     |
|  | 나수, 삼점차 |  | 점 점    |  | 표적물  | 상주영천고속도로사업용 안전차량권 및 차량 표지판 안전관리규정(2022) |
|  | 줄기나선    |  | 점 하    |  | 점 하  | 내 용<br>경북도립(상주지방) 외관조사항도                |
|  | 무 조     |  | 조형, 변형 |  | 기 타  | 도 면 변 호<br>030                          |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.151~155

## 손상물량표

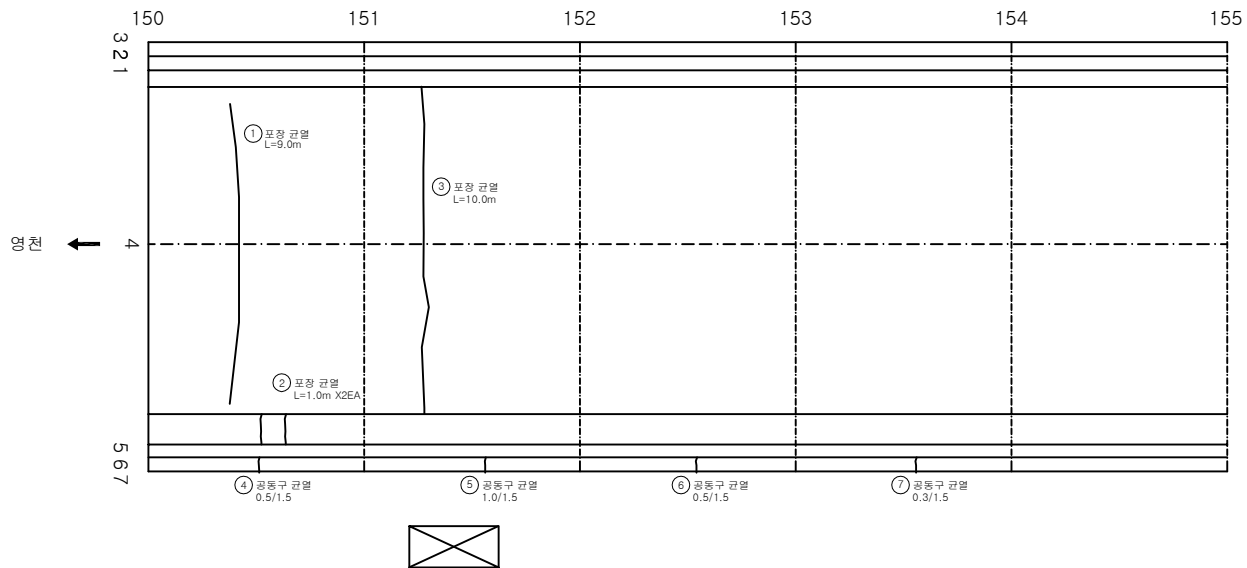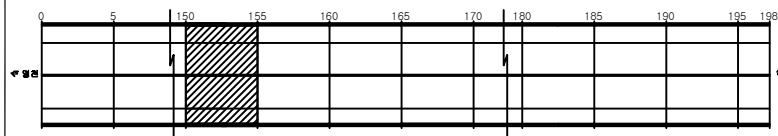[illegible]

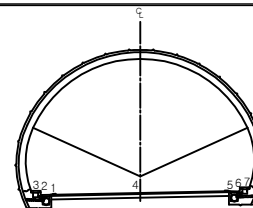SECTION






|   |    |
|---|----|
| 2 | 70 |
|---|----|


|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
|  | 간 역     |  | 양상갈림   |  | 제로갈림 | 주 지<br>상주형고교도도(주) |
|  | 면치, 면서  |  | 직리, 직선 |  | 제수   | 면 지<br>상주형고교도도(주) |
|  | 주수, 순상주 |  | 직면 직   |  | 직면 직 | 상주형고교도도(주)        |
|  | 직면 직    |  | 직면 직   |  | 직면 직 | 상주형고교도도(주)        |
|  | 직면 직    |  | 직면 직   |  | 직면 직 | 상주형고교도도(주)        |
|  | 직면 직    |  | 직면 직   |  | 직면 직 | 상주형고교도도(주)        |
|  | 직면 직    |  | 직면 직   |  | 직면 직 | 상주형고교도도(주)        |
|  | 직면 직    |  | 직면 직   |  | 직면 직 | 상주형고교도도(주)        |
|  | 직면 직    |  | 직면 직   |  | 직면 직 | 상주형고교도도(주)        |
|  | 직면 직    |  | 직면 직   |  | 직면 직 | 상주형고교도도(주)        |
|  | 직면 직    |  | 직면 직   |  | 직면 직 | 상주형고교도도(주)        |
|  | 직면 직    |  | 직면 직   |  | 직면 직 | 상주형고교도도(주)        |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.156~160

## 손상물량표

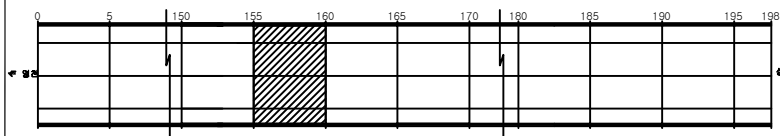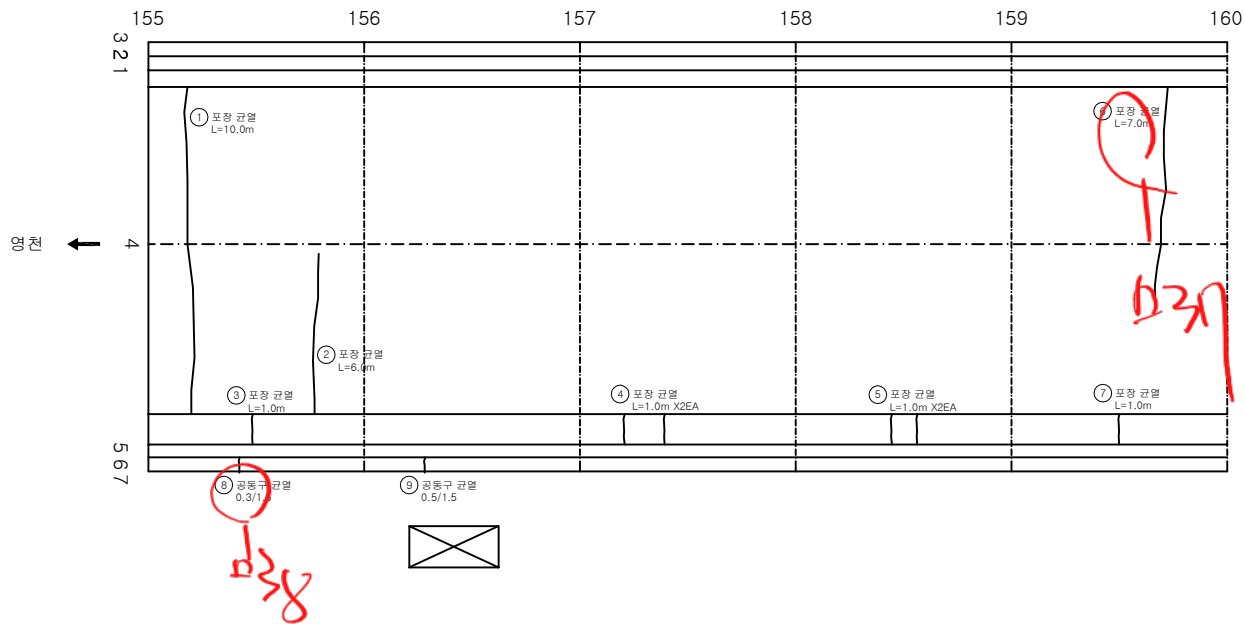

SECTION



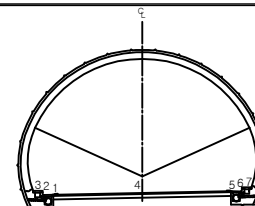


|   |   |
|---|---|
| 品 | 2 |
|---|---|


|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |       |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
|  | 간 역     |  | 양상금역   |  | 제로분리  | 주 차<br>상주영고고속도로(주)            |
|  | 면치, 면서  |  | 직리, 직선 |  | 제수    | 면<br>상주영고고속도로(주)              |
|  | 주수, 순상수 |  | 직면, 직  |  | 통전, 통 | 상주영고고속도로(주)<br>(주)상주영고고속도로(주) |
|  | 직면, 직   |  | 직면, 직  |  | 통전, 통 | 면<br>상주영고고속도로(주)              |
|  | 직면, 직   |  | 직면, 직  |  | 통전, 통 | 면<br>상주영고고속도로(주)              |
|  | 직면, 직   |  | 직면, 직  |  | 통전, 통 | 면<br>상주영고고속도로(주)              |
|  | 직면, 직   |  | 직면, 직  |  | 통전, 통 | 면<br>상주영고고속도로(주)              |
|  | 직면, 직   |  | 직면, 직  |  | 통전, 통 | 면<br>상주영고고속도로(주)              |
|  | 직면, 직   |  | 직면, 직  |  | 통전, 통 | 면<br>상주영고고속도로(주)              |
|  | 직면, 직   |  | 직면, 직  |  | 통전, 통 | 면<br>상주영고고속도로(주)              |
|  | 직면, 직   |  | 직면, 직  |  | 통전, 통 | 면<br>상주영고고속도로(주)              |
|  | 직면, 직   |  | 직면, 직  |  | 통전, 통 | 면<br>상주영고고속도로(주)              |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.161~165

## 손상물량표

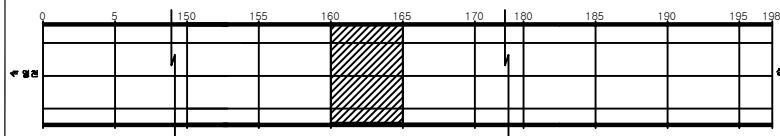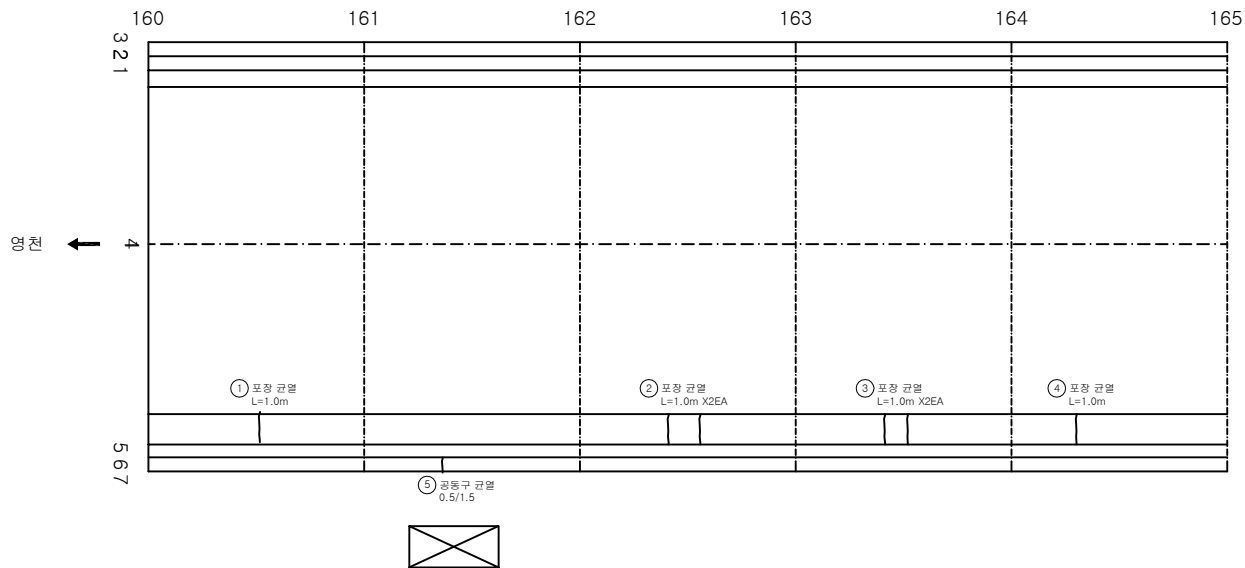[illegible]

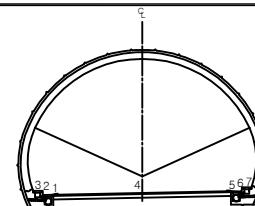SECTION






27


|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 방직문양   |  | 재질문양 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                        |
|  | 태양, 태양  |  | 방직, 방손 |  | 채수   | 태 양<br>상주영천고속도로사업용 안전·차량전 및 차량통행가 용역<br>(2021년 하반기 발간)발간준행중 |
|  | △, △, △ |  | 방직     |  | 회색줄  | 태 양<br>상주영천고속도로사업용 안전·차량전 및 차량통행가 용역<br>(2021년 하반기 발간)발간준행중 |
|  | 수직선     |  | 방직     |  | 회색   | 태 양<br>상주영천고속도로사업용 안전·차량전 및 차량통행가 용역<br>(2021년 하반기 발간)발간준행중 |
|  | 수직      |  | 방직, 방손 |  | 기 타  | 태 양<br>상주영천고속도로사업용 안전·차량전 및 차량통행가 용역<br>(2021년 하반기 발간)발간준행중 |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.166~170

## 손상물량표

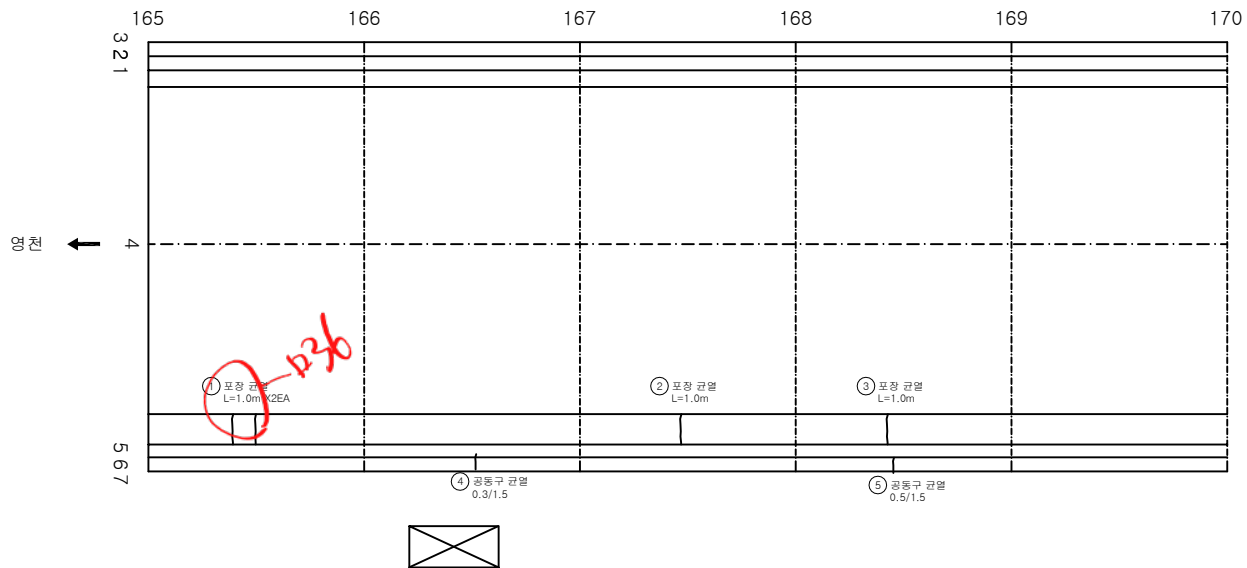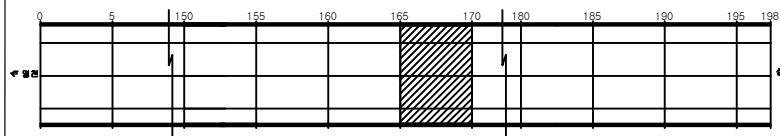[illegible]

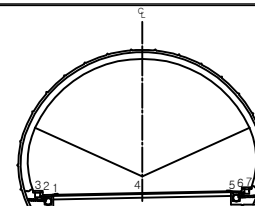SECTION






|   |    |
|---|----|
| 2 | 70 |
|---|----|

|  |        |  |        |  |      |                                                       |
|--|--------|--|--------|--|------|-------------------------------------------------------|
|  | 인쇄     |  | 양상인쇄   |  | 재도판인 | 발주처<br>상주영원고교도도보(주)                                   |
|  | 인쇄, 인쇄 |  | 인쇄, 인쇄 |  | 재수   | 영도영                                                   |
|  | 인쇄, 인쇄 |  | 인쇄     |  | 인쇄   | 상주영원고교도도보 시설물 안전·화재경전 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결산발령결정) |
|  | 인쇄인쇄   |  | 인쇄     |  | 인쇄   | 인도영<br>영도도보(상주영원) 외곽조사항도                              |
|  | 인쇄     |  | 인쇄, 인쇄 |  | 기타   | 인도영<br>034                                            |




ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.171~175

## 손상물량표

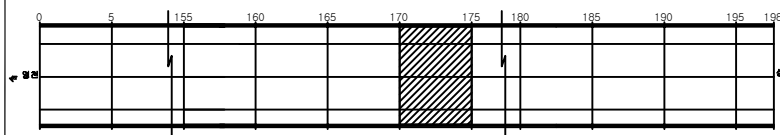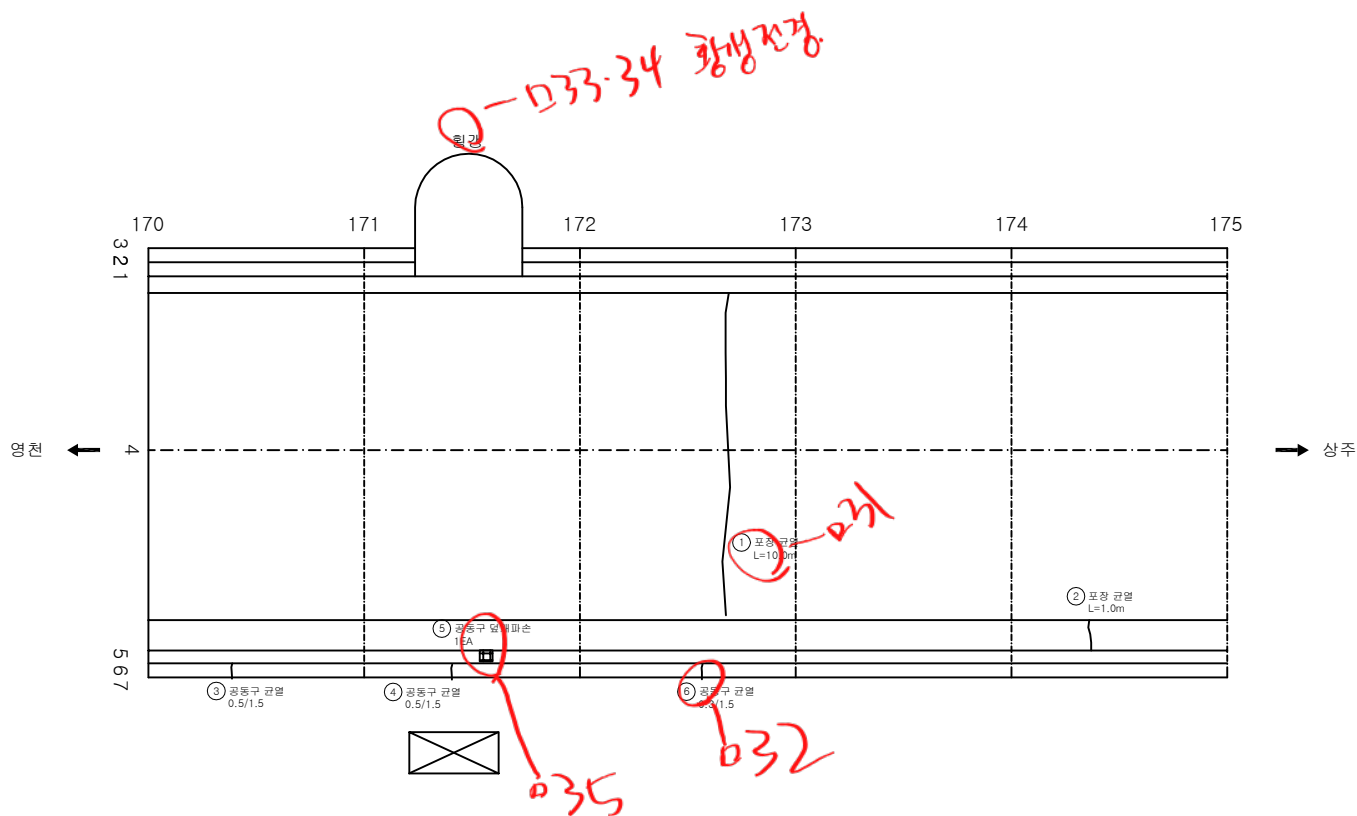

SECTION



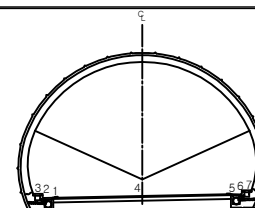


|   |   |
|---|---|
| 2 | 7 |
|---|---|


|                                                                                       |          |                                                                                       |          |                                                                                       |       |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
|  | 직 방      |  | 방 방그림    |  | 방 방그림 | 별 주 치<br>상주영전고속도로(주)                                          |
|  | 면 치, 면 배 |  | 면 치, 면 배 |  | 면 치   | 별 주 치<br>상주영전고속도로 시설물 안전-하차검침 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결산안전검침) |
|  | 면 치, 면 배 |  | 면 치      |  | 면 치   | 면 치<br>상주영전고속도로 시설물 안전-하차검침 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결산안전검침)   |
|  | 면 치, 면 배 |  | 면 치      |  | 면 치   | 면 치<br>상주영전고속도로 시설물 안전-하차검침 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결산안전검침)   |
|  | 면 치, 면 배 |  | 면 치      |  | 면 치   | 면 치<br>상주영전고속도로 시설물 안전-하차검침 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결산안전검침)   |
|  | 면 치, 면 배 |  | 면 치      |  | 면 치   | 면 치<br>상주영전고속도로 시설물 안전-하차검침 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결산안전검침)   |
|  | 면 치, 면 배 |  | 면 치      |  | 면 치   | 면 치<br>상주영전고속도로 시설물 안전-하차검침 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결산안전검침)   |
|  | 면 치, 면 배 |  | 면 치      |  | 면 치   | 면 치<br>상주영전고속도로 시설물 안전-하차검침 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결산안전검침)   |
|  | 면 치, 면 배 |  | 면 치      |  | 면 치   | 면 치<br>상주영전고속도로 시설물 안전-하차검침 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결산안전검침)   |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.176~180

## 손상물량표

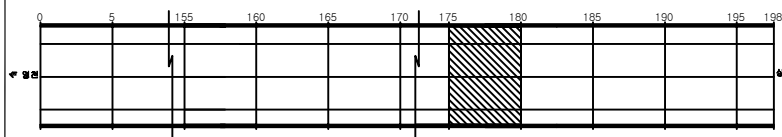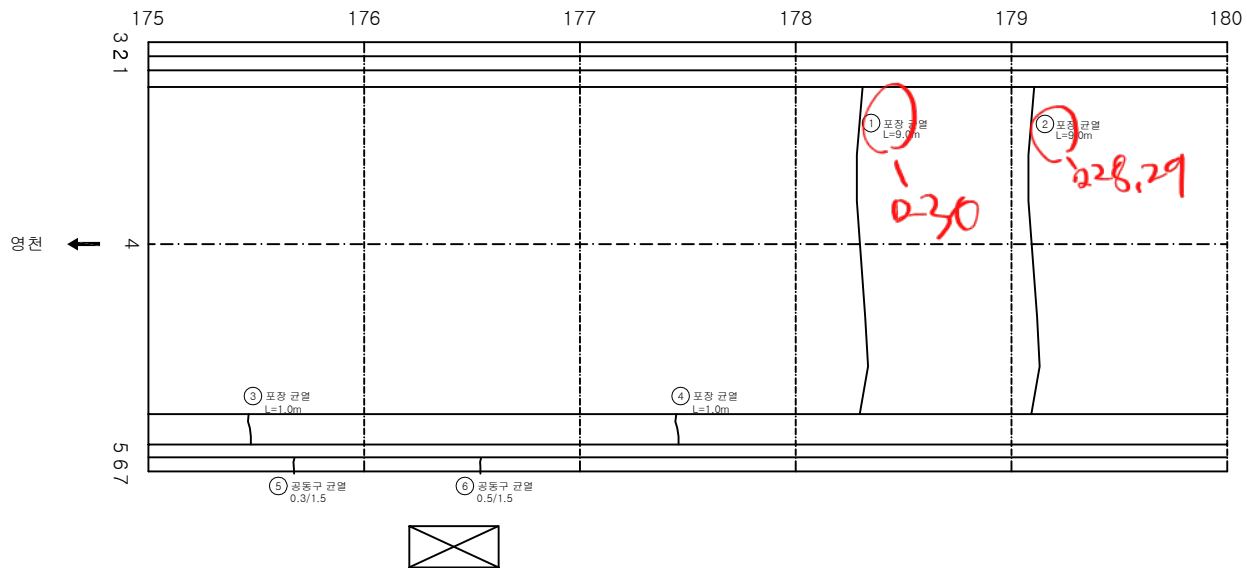

SECTION



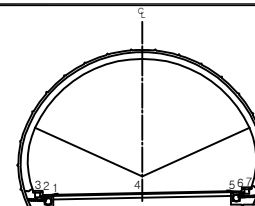


270


|                                                                                       |        |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
|  | 빈 칸    |  | 대각선무늬  |  | 재료문리 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                |
|  | 태양, 태양 |  | 직선, 직선 |  | 채우   | 행 직<br>상주영천고속도로사업용건축자재관리 및 관리<br>(주) (2021년 11월 현재) |
|  | 삼각, 삼각 |  | 원, 원   |  | 회색칠  | 내 원<br>경북디자인(상주지방) 외관조사항도                           |
|  | 수평선무늬  |  | 전 하    |  | 문 하  | 내 문<br>도 면 면                                        |
|  | 수직     |  | 심장, 심장 |  | 기타   | 036                                                 |

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.181~185

## 손상물량표

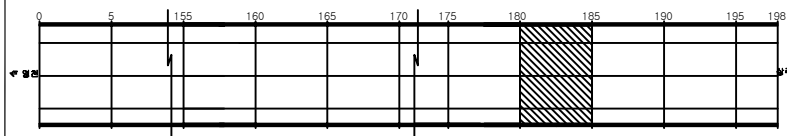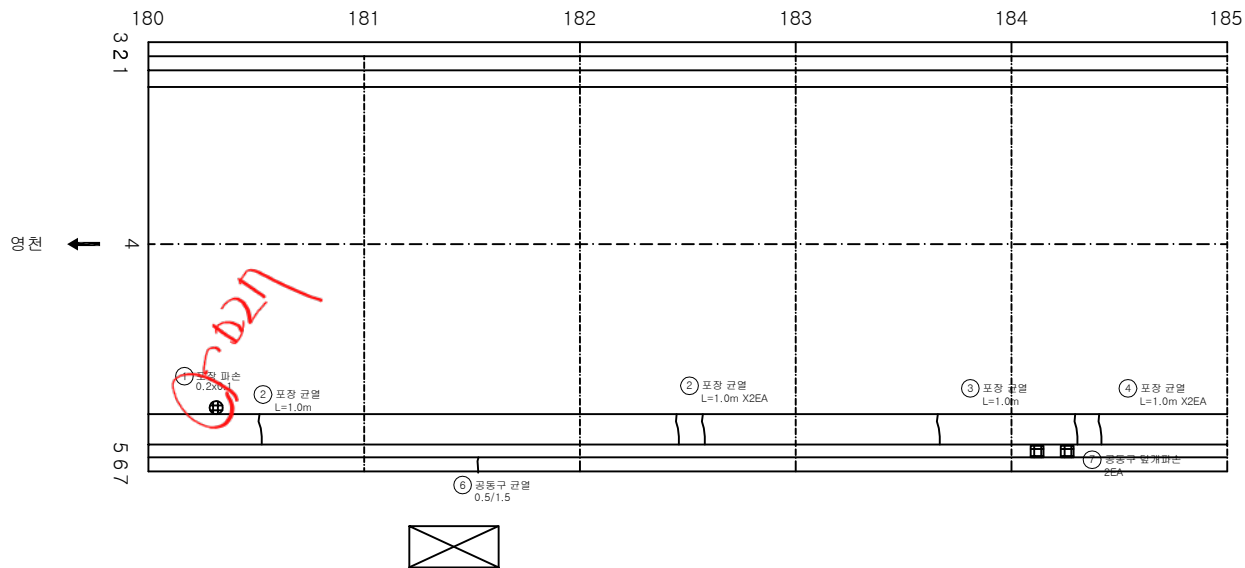




SECTION

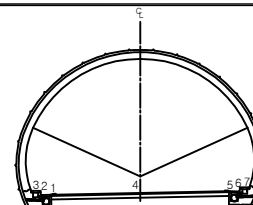


20

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.186~190

## 손상물량표

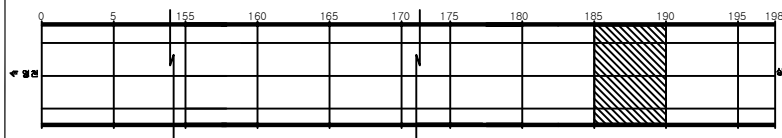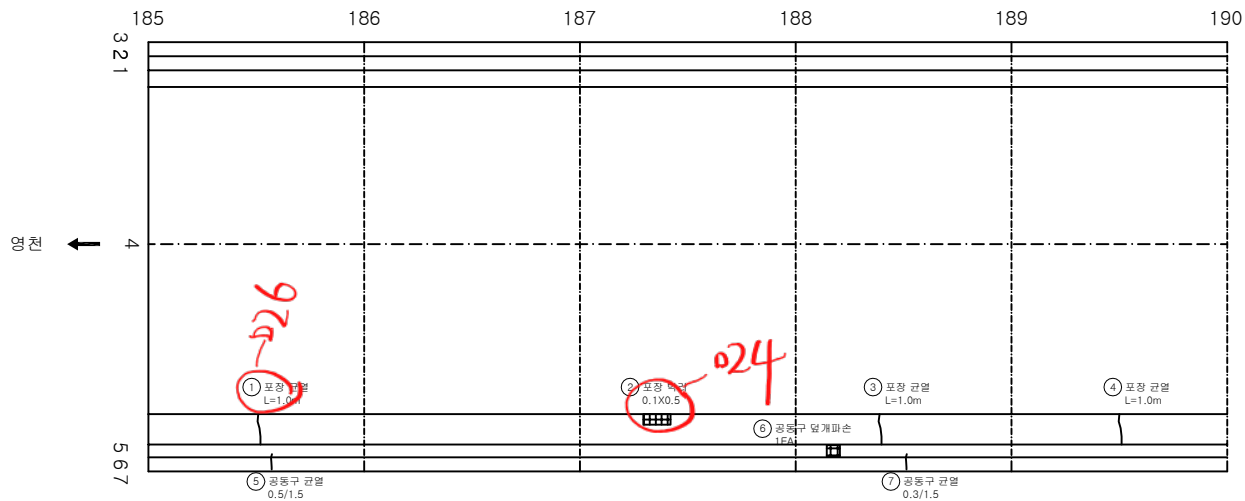




SECTION

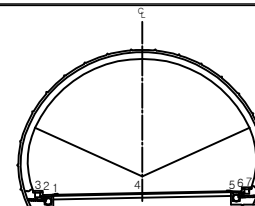


|    |   |
|----|---|
| 品名 | 2 |
|----|---|

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.191~195

## 손상물량표

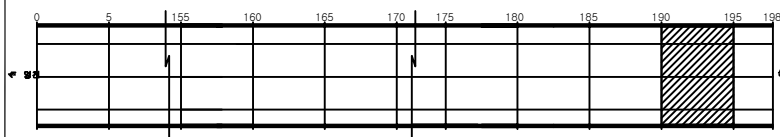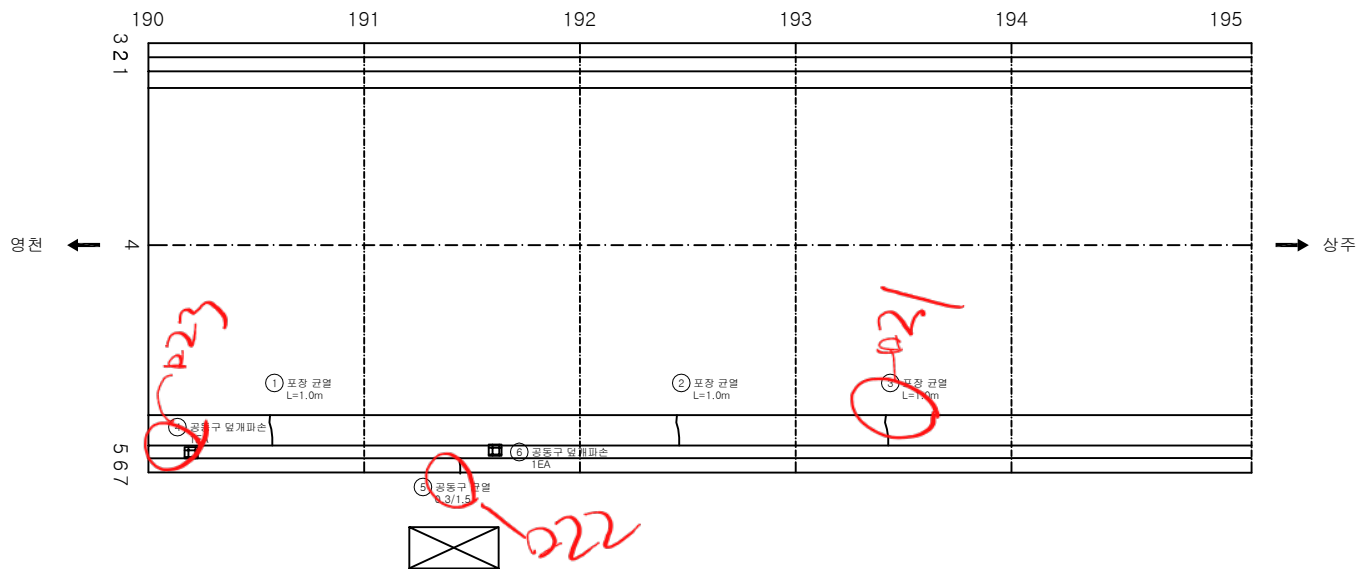

SECTION

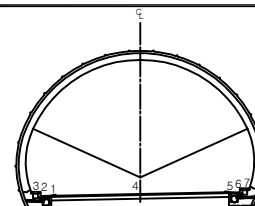

|   |   |
|---|---|
| 品 | 名 |
|---|---|




|  |         |  |        |  |     |                                                               |
|--|---------|--|--------|--|-----|---------------------------------------------------------------|
|  | 도 로     |  | 고속도로   |  | 국도  | 주 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                          |
|  | 하천, 저수  |  | 방류, 저수 |  | 저수  | 영 도 영<br>상주영천고속도로 시설물 안전·화재점검 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결산안전점검) |
|  | 교량, 교차로 |  | 교량     |  | 교차로 | 영 도 영<br>영남대교(상주방향) 외관조사항도                                    |
|  | 터널      |  | 터널, 방수 |  | 기타  | 영 도 영<br>039                                                  |

6/25  
진주부영문관경


06~12月

015 테크놀로지.

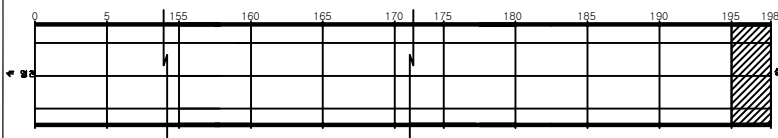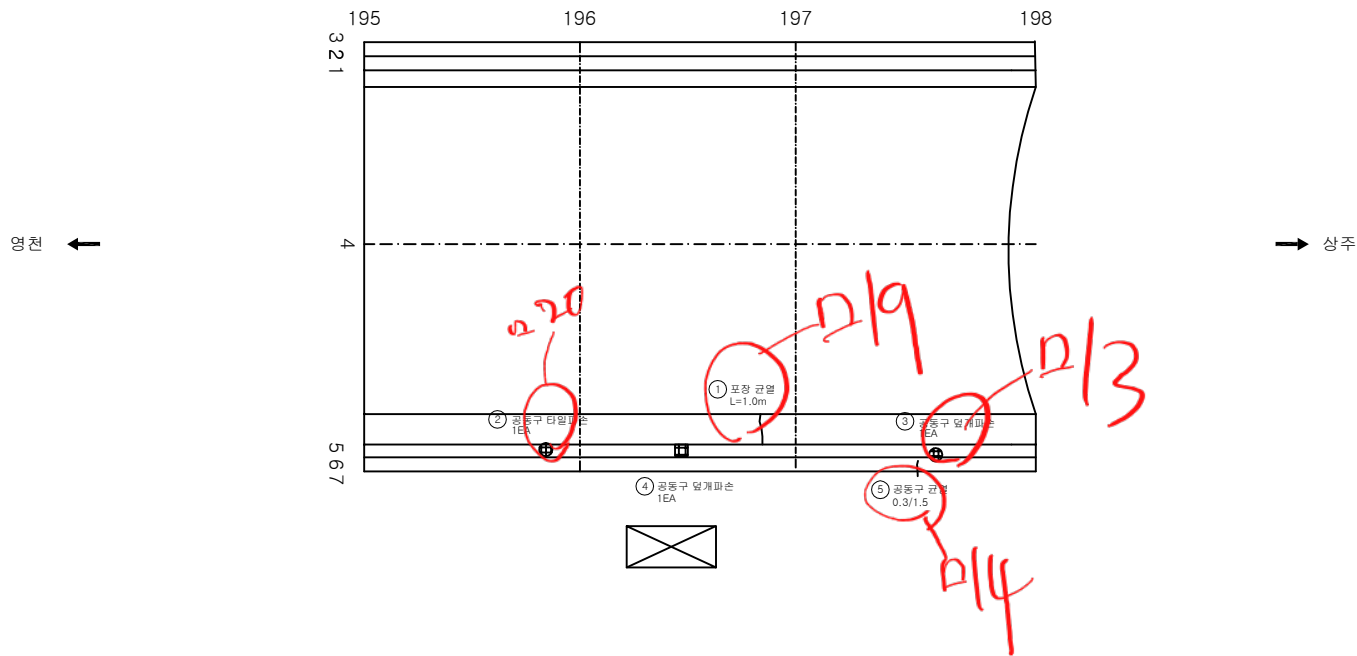2/6-18 金和花



SECTION

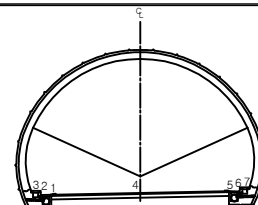




|   |   |
|---|---|
| 2 | 2 |
|---|---|

|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |       |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | 빈 공간    |  | 방사선 패턴 |  | 재료 패턴 | 주 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                                    |
|  | 태양, 조명  |  | 벽돌, 타일 |  | 채수    | 배 배 배<br>상주영천고속도로 사설물 안전·화재·환경 및 생활환경이 용역<br>(2021년 하반기)을 위한 기술개발사업(중점) |
|  | 나무, 삼각형 |  | 점토     |  | 외곽물   | 내 면<br>경동티비(상주방화) 외관조사사업                                                |
|  | 검이 나뭇잎  |  | 물 파    |  | 물 파   | 도 면 면<br>040                                                            |
|  | 나무      |  | 조각, 인쇄 |  | 기타    |                                                                         |


라이닝 콘크리트

ID: 평호터널(상주)-라이닝 Span No.1~5

## 손상물량표

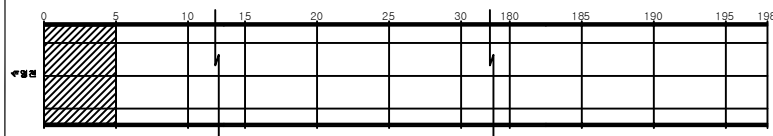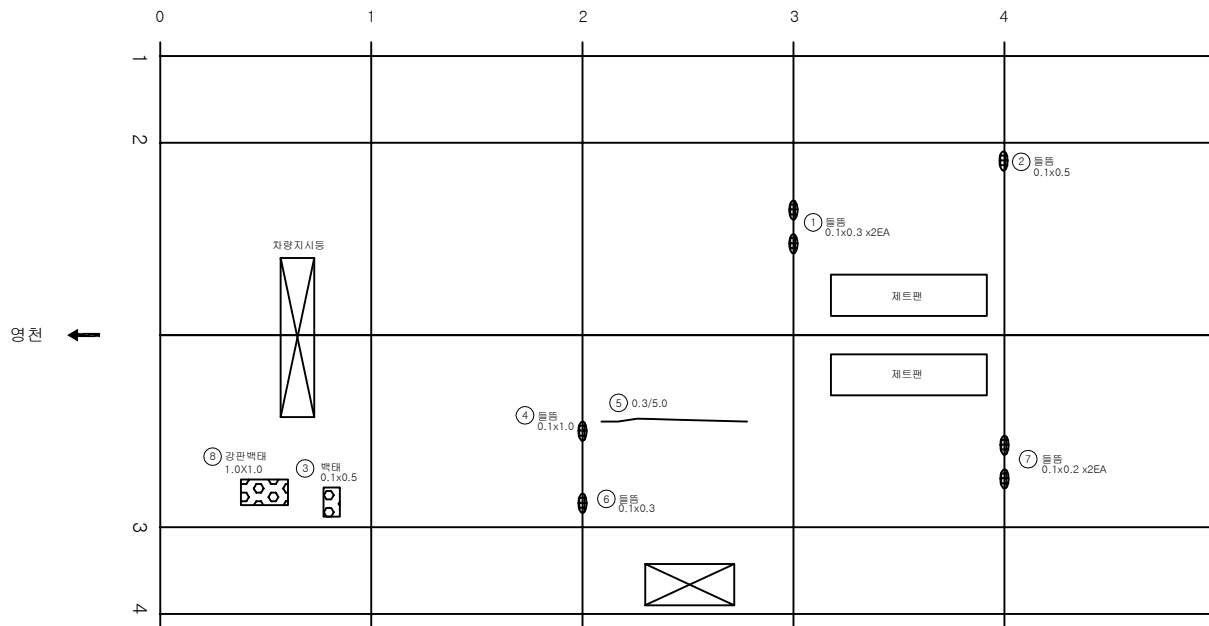

SECTION

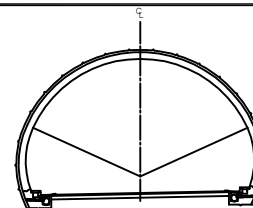



|   |    |
|---|----|
| 2 | 70 |
|---|----|

|                                                                                       |        |                                                                                       |        |                                                                                       |       |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸    |  | 대각선무늬  |  | 채도표본리 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                               |
|  | 태양, 태양 |  | 직선, 직선 |  | 채우    | 배<br>상주영천고속도로(주) 사설 건축 자재점 및 건축 자재판매업자가 용역<br>(2021년 11월 현재) 판가 기준 |
|  | 삼각, 삼각 |  | 원, 원   |  | 회색칠   | 내<br>영천(상주방향) 외곽조사항목                                               |
|  | 수평선무늬  |  | 원, 원   |  | 원, 원  | 내<br>영천(상주방향) 외곽조사항목                                               |
|  | 수평선    |  | 직선, 직선 |  | 기타    | 내<br>영천(상주방향) 외곽조사항목                                               |




ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.6~10

## 손상물량표

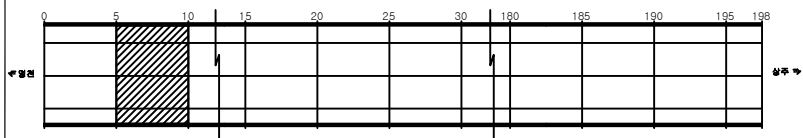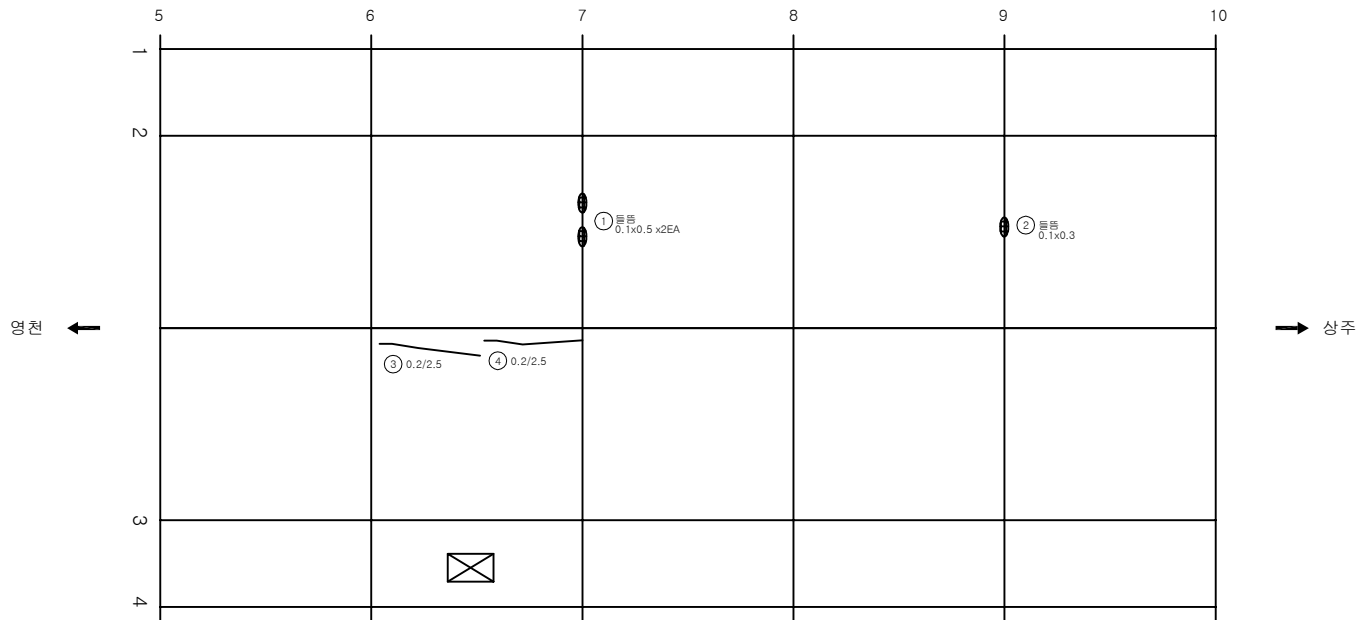

SECTION



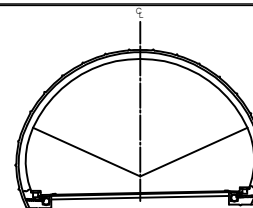


제


|  |          |  |          |  |         |                                                              |
|--|----------|--|----------|--|---------|--------------------------------------------------------------|
|  | 간 도      |  | 방 상 간 도  |  | 채 문 채 리 | 발 주 처<br>상주영원고속도로(주)                                         |
|  | 문 지, 창 문 |  | 바 리, 파 너 |  | 채 수     | 영 도 영<br>상주영원고속도로 시설물 안전·화재점검 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결산보고서) |
|  | 바 너, 창 문 |  | 문 지      |  | 문 지 문   | 도 면 영<br>영흥다목적(상주항만) 외곽조사항도                                  |
|  | 창 문 파 너  |  | 문 지      |  | 문 지     | 도 면 영<br>042                                                 |
|  | 문 지      |  | 창 문, 문 지 |  | 기 타     |                                                              |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.11~15

## 손상물량표

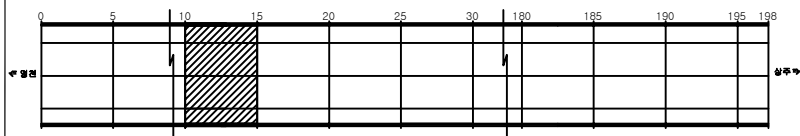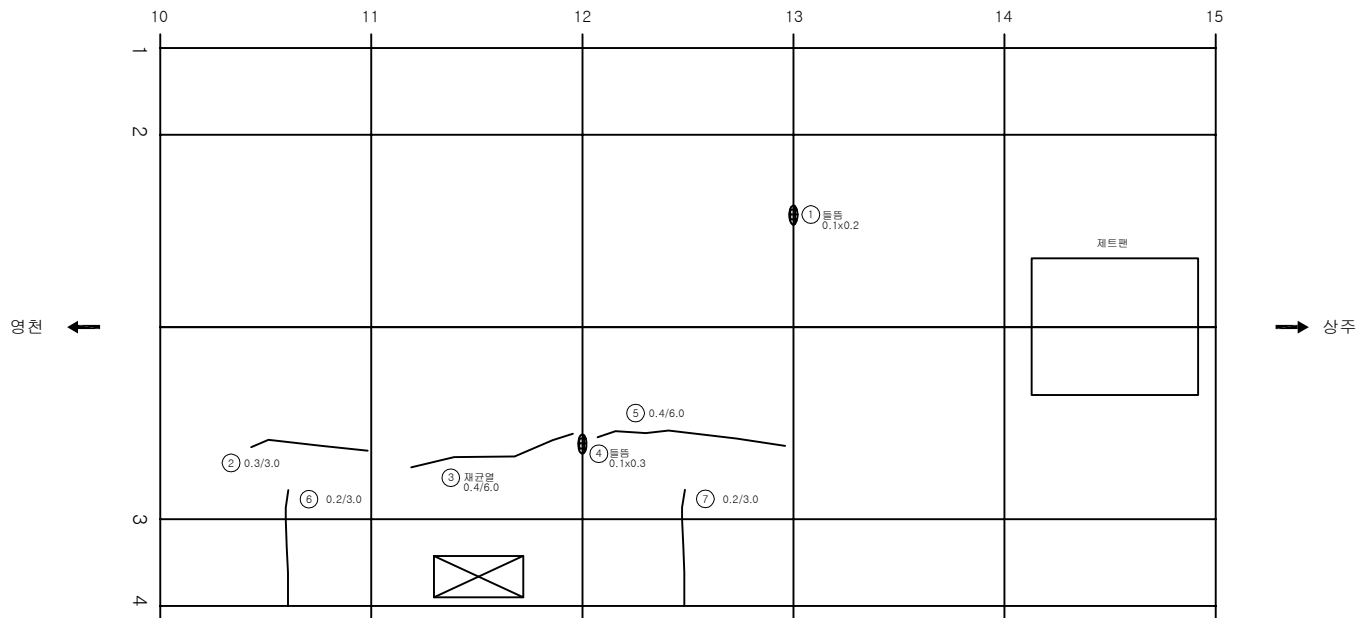




SECTION

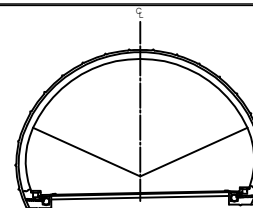


20

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.16~20

## 손상물량표

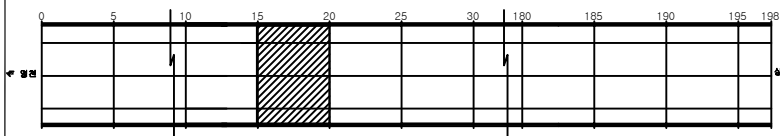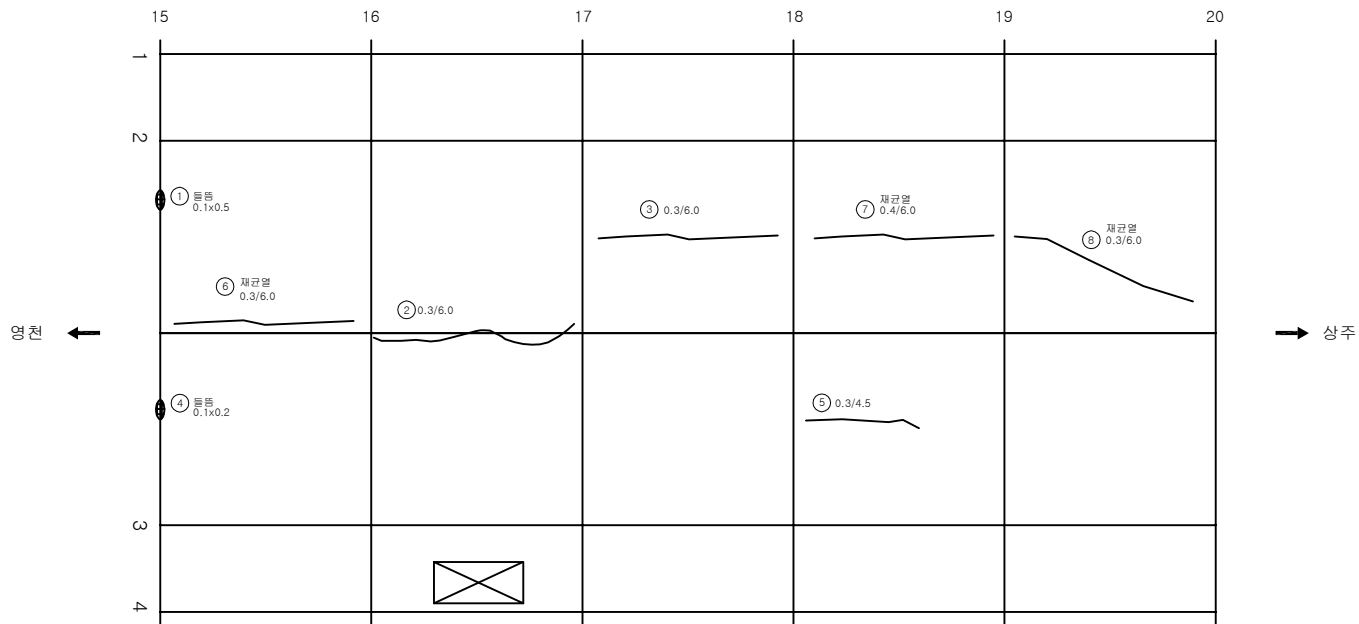

SECTION

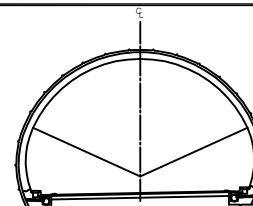




270

|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 양궁양궁   |  | 재료보리 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                |
|  | 태양, 태양  |  | 바다, 바손 |  | 채수   | 물<br>리<br>영                                         |
|  | 나무, 삼나무 |  | 바다     |  | 외국물  | 상주영천고속도로 사설물 안전·자랑권 및 상용화가 용의<br>(2021년 하반기 물물안전종합) |
|  | 줄기나 줄   |  | 한자     |  | 한자   | 단<br>어<br>영                                         |
|  | 부호      |  | 조각, 단형 |  | 기타   | 도<br>면<br>변<br>호                                    |


044

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.21~25

## 손상물량표

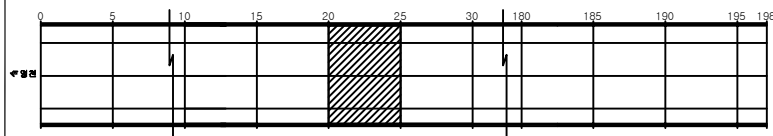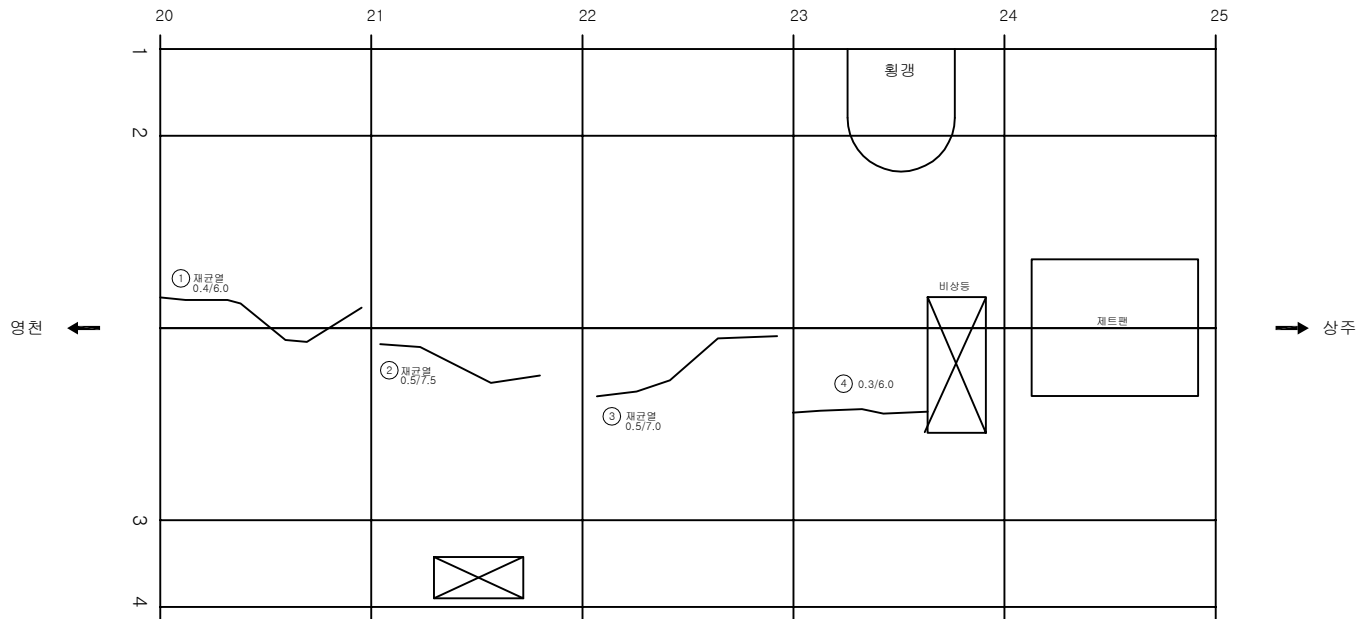

SECTION



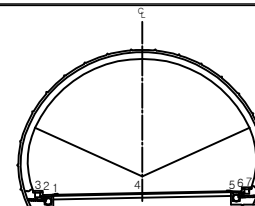


27


|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 대각선무늬  |  | 재료문리 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                       |
|  | 태양, 태양  |  | 직선, 직선 |  | 채우   | 배 지                                        |
|  | △, △, △ |  | 원, 원   |  | 회색칠  | 상주영천고속도로사업용 건축자재관리 및<br>(2021년 11월 현재) 관리가 |
|  | 수평선무늬   |  | 전 하    |  | 문 하  | 내 용<br>경북도(상주지방) 외관조사서양도                   |
|  | 수직선     |  | 심상, 심상 |  | 기 타  | 도 면 면 용<br>045                             |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.26~30

## 손상물량표

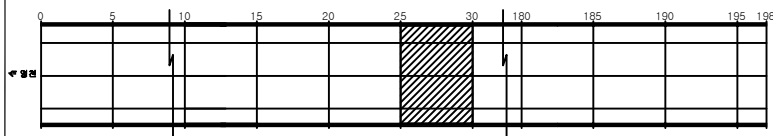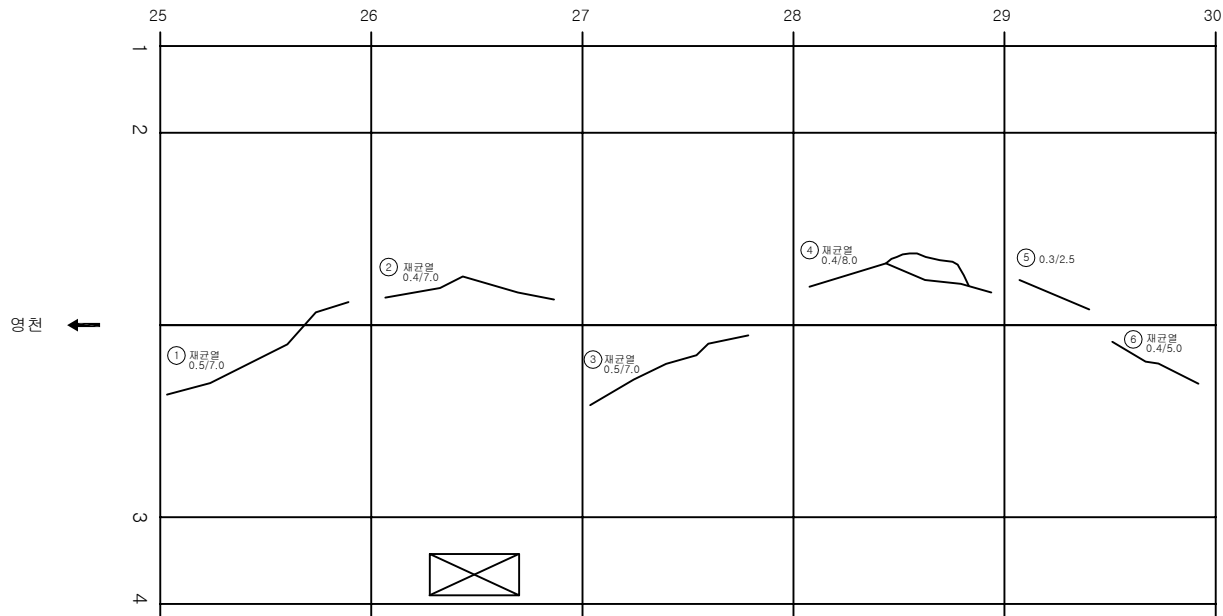

SECTION



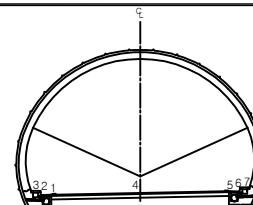


20


|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 완전검열   |  | 재검본리 | 주 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                            |
|  | 태치, 태양  |  | 바리, 바순 |  | 채수   | 영 천<br>상주영천고속도로(주) 사설 운전·자판기 및 영업용자동차가 통역<br>(정통출판) 2023년 1월 1일 |
|  | 나무, 삼각형 |  | 바리     |  | 외국물  | 영 천<br>상주영천고속도로(주) 사설 운전·자판기 및 영업용자동차가 통역<br>(정통출판) 2023년 1월 1일 |
|  | 줄기나 줄   |  | 완 하    |  | 완 하  | 영 천<br>상주영천고속도로(주) 사설 운전·자판기 및 영업용자동차가 통역<br>(정통출판) 2023년 1월 1일 |
|  | 무 조     |  | 완 하    |  | 기 타  | 영 천<br>상주영천고속도로(주) 사설 운전·자판기 및 영업용자동차가 통역<br>(정통출판) 2023년 1월 1일 |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.31~35

## 손상물량표

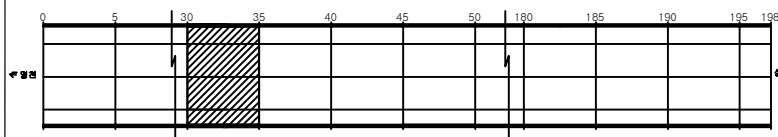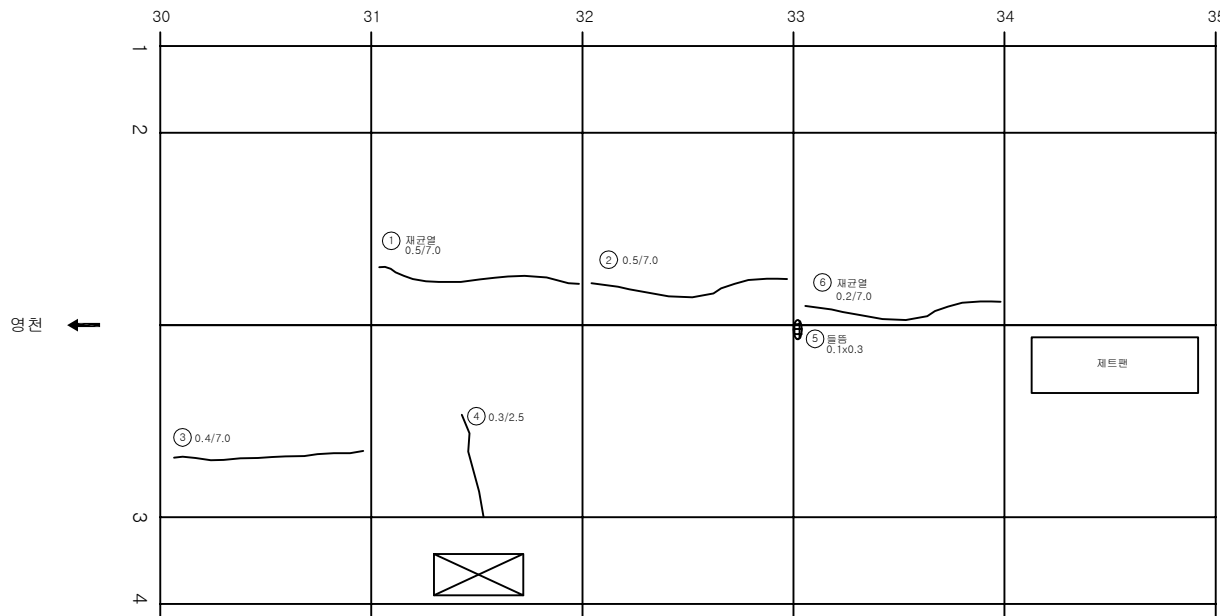

SECTION



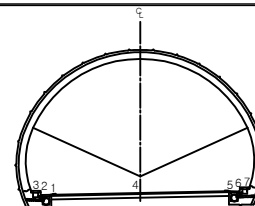


20


|                                                                                       |        |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
|  | 빈 공간   |  | 빈 공간   |  | 빈 공간 | 문 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                  |
|  | 태양, 태양 |  | 직선, 직선 |  | 태양   | 태양                                                    |
|  | 삼각, 삼각 |  | 직선     |  | 태양   | 상주영천고속도로 사설 안전-화자전경 및 생활환경 용역<br>(2021년 하반기) (공공기관장용) |
|  | 삼각, 삼각 |  | 직선     |  | 태양   | 태양                                                    |
|  | 삼각, 삼각 |  | 직선     |  | 태양   | 태양                                                    |
|  | 삼각, 삼각 |  | 직선     |  | 태양   | 태양                                                    |
|  | 삼각, 삼각 |  | 직선     |  | 태양   | 태양                                                    |
|  | 삼각, 삼각 |  | 직선     |  | 태양   | 태양                                                    |
|  | 삼각, 삼각 |  | 직선     |  | 태양   | 태양                                                    |
|  | 삼각, 삼각 |  | 직선     |  | 태양   | 태양                                                    |
|  | 삼각, 삼각 |  | 직선     |  | 태양   | 태양                                                    |
|  | 삼각, 삼각 |  | 직선     |  | 태양   | 태양                                                    |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.36~40

## 손상물량표

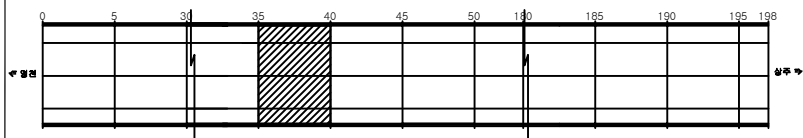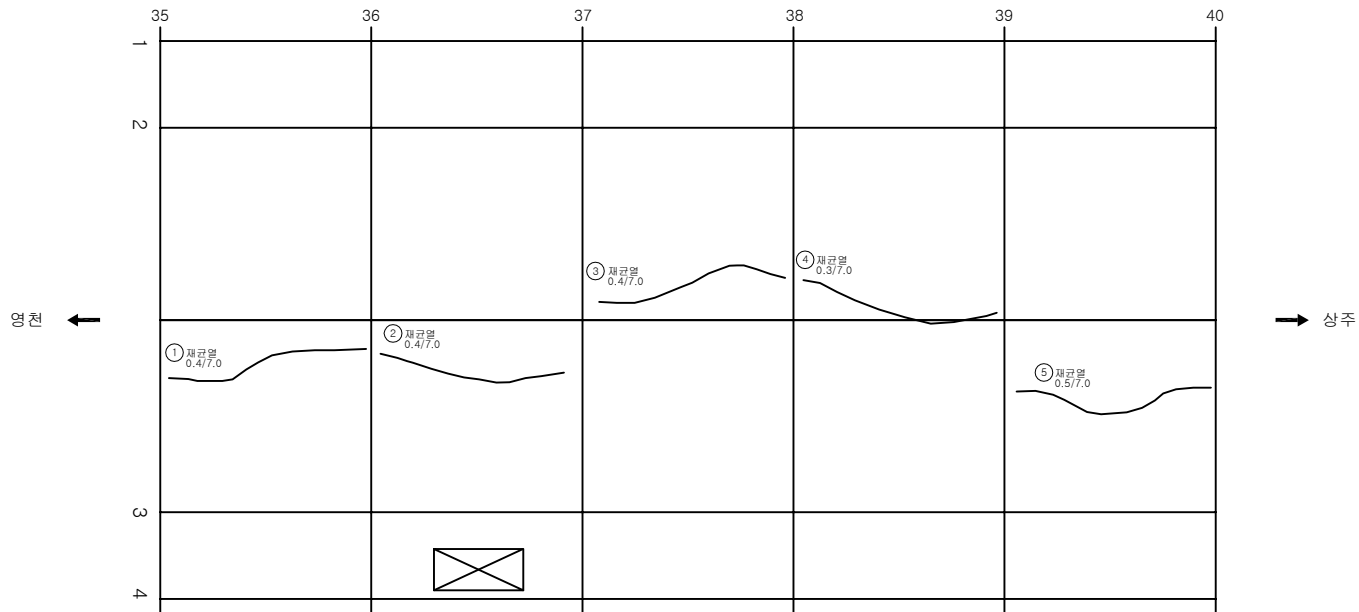




SECTION

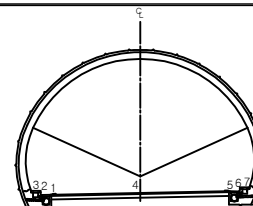


|    |   |
|----|---|
| 品名 | 2 |
|----|---|

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.41~45

## 손상물량표

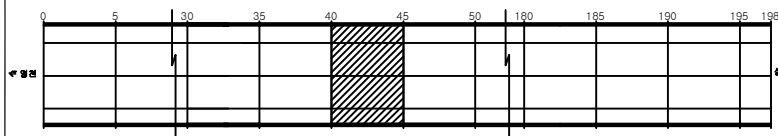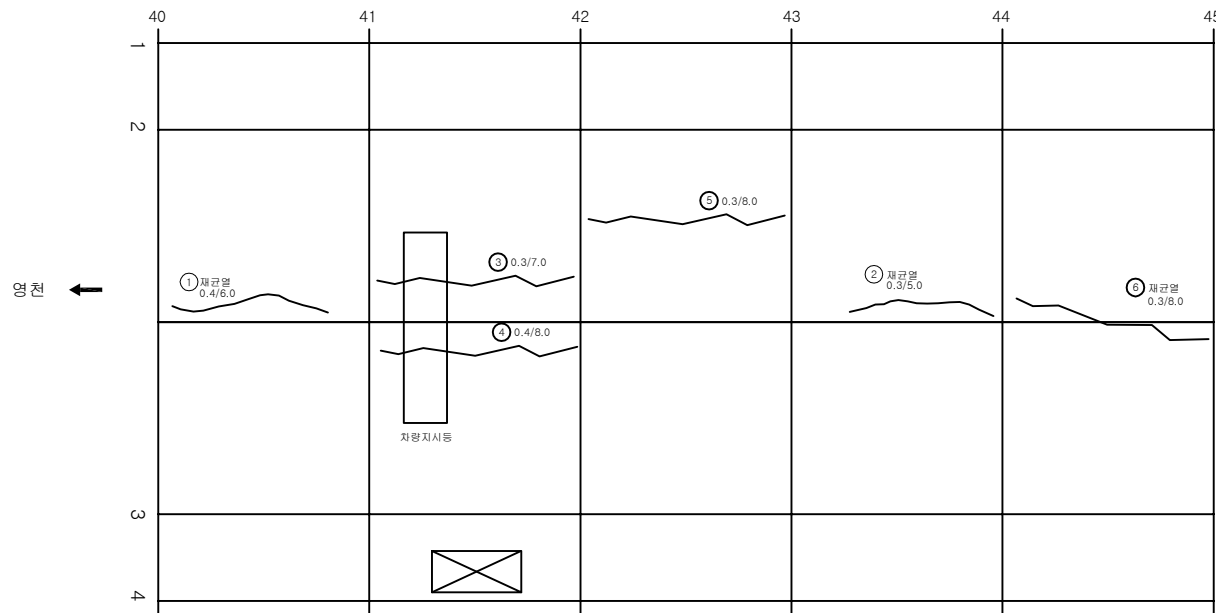

SECTION

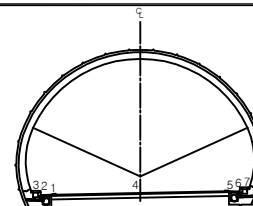




200

|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 방직문양   |  | 재질문양 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                      |
|  | 태양, 태양  |  | 방직, 방손 |  | 채수   | 배 지                                                       |
|  | △, △, △ |  | 방직     |  | 회색물  | 상주영천고속도로사업용 건축 자재권 및 건축 자재물 공급권이 부여<br>(2021년 11월 18일 판기) |
|  | 줄무늬 문양  |  | 방직     |  | 회색   | 내 용<br>경북도(상주지방) 외관조사상도                                   |
|  | 무늬      |  | 방직, 방직 |  | 기 타  | 도 면 면 적<br>049                                            |




ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.46~50

## 손상물량표

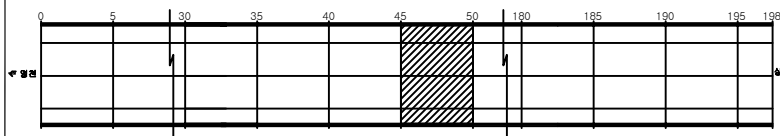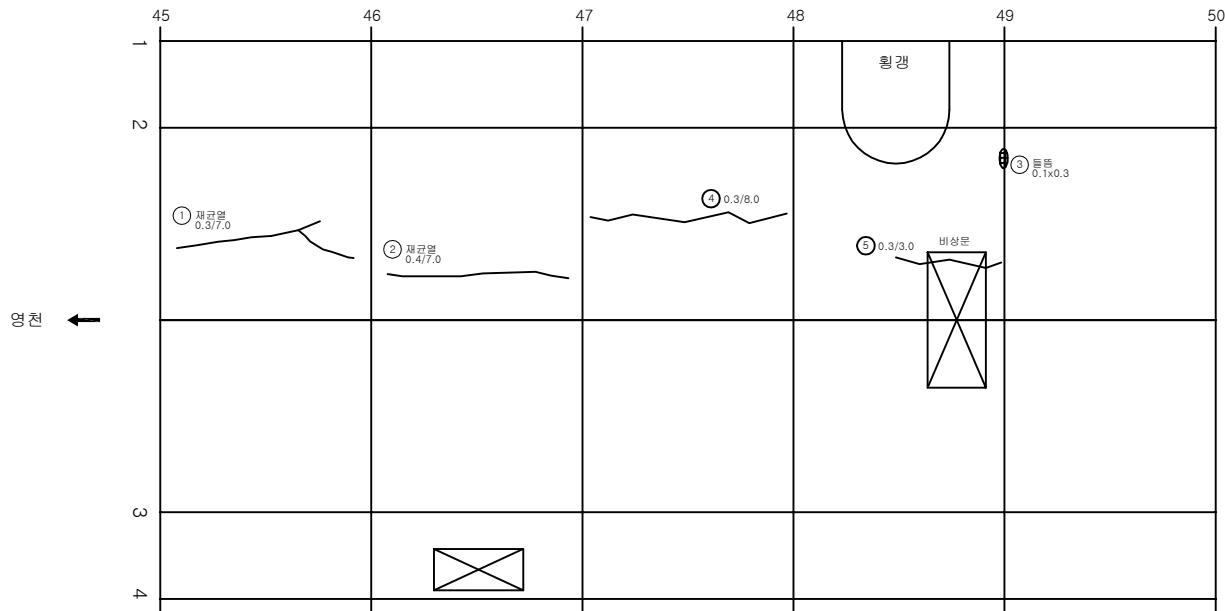




SECTION

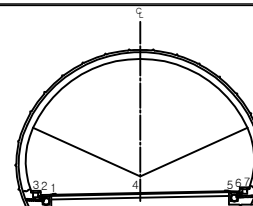


20

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.51~55

## 손상물량표

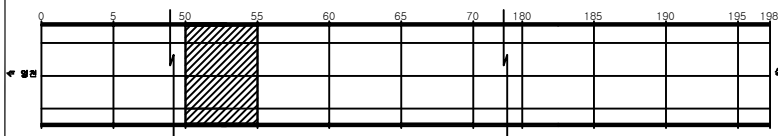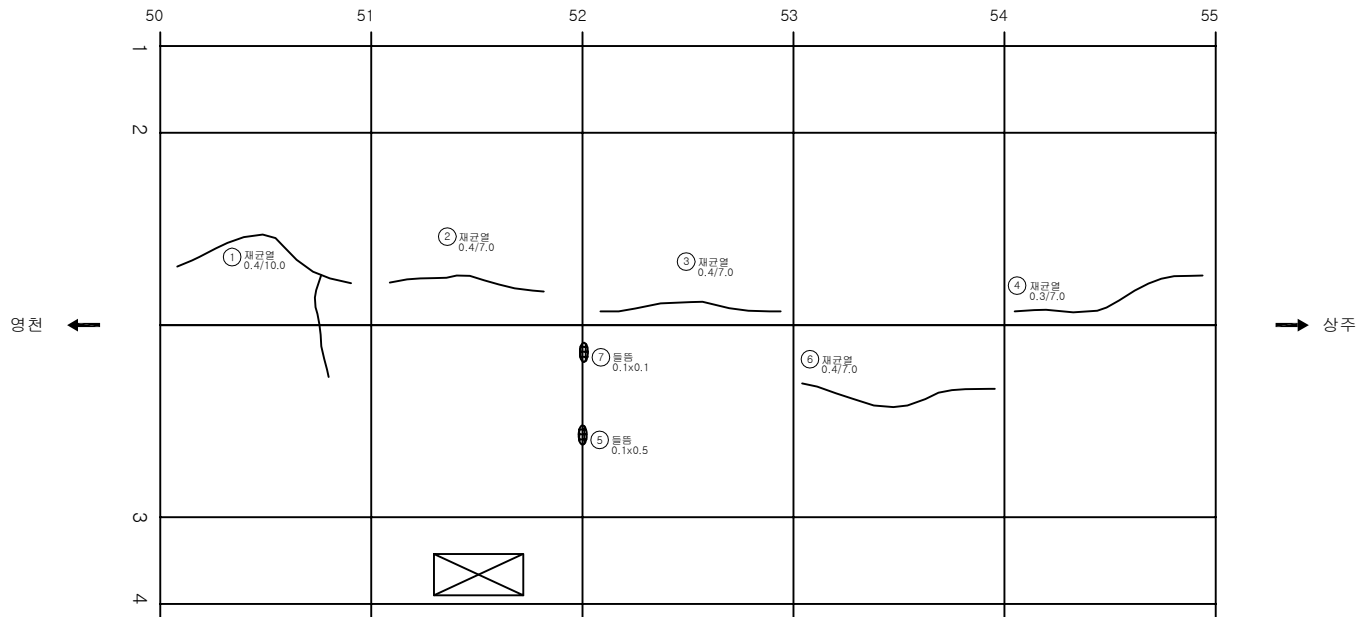




SECTION

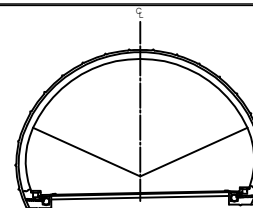


20

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.56~60

## 손상물량표

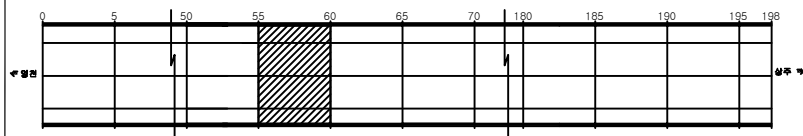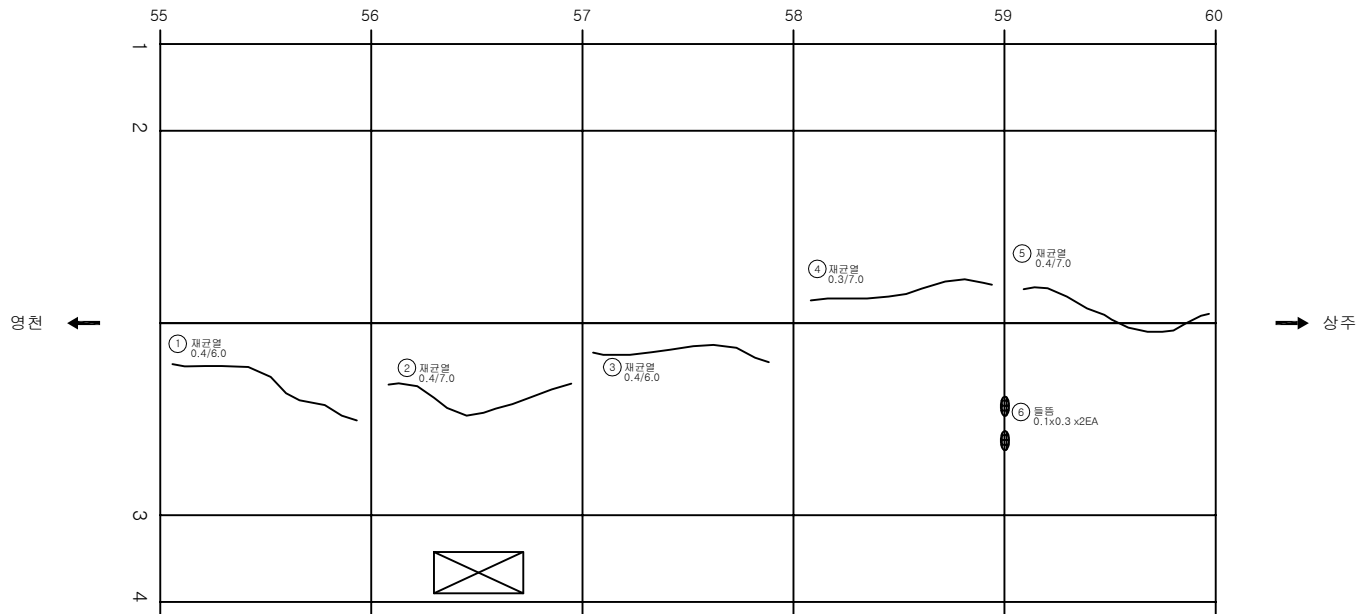




SECTION

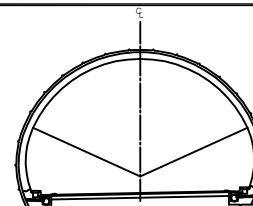


|   |   |
|---|---|
| 2 | 3 |
|---|---|

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.61~65

## 손상물량표

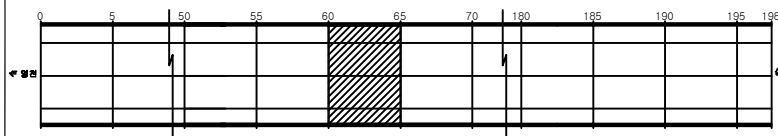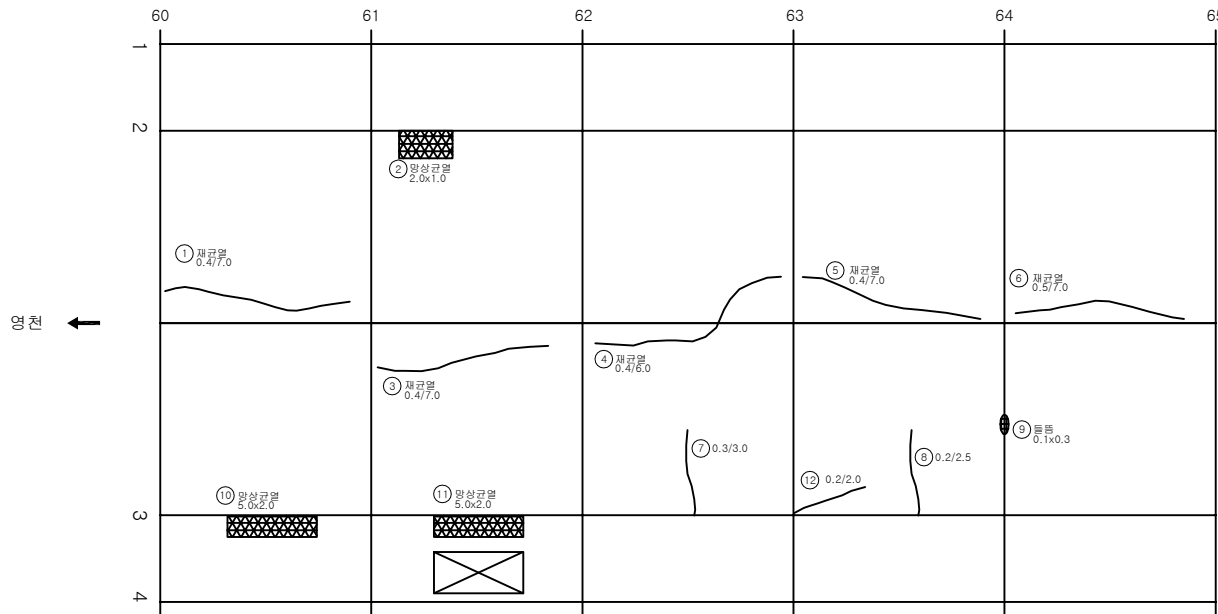

SECTION



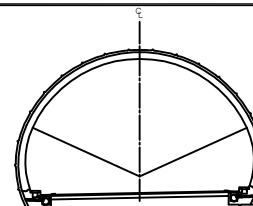


|   |   |
|---|---|
| 2 | 3 |
|---|---|


|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 양상금문   |  | 재로문리 | 발 주 처<br>상주영천고속도로(주)                                          |
|  | 태양, 광물  |  | 작금, 금손 |  | 채수   | 제 조<br>상주영천고속도로 시설물 안전-유지관리 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기) (공발입찰종류) |
|  | 나무, 삼나무 |  | 문구     |  | 외적물  |                                                               |
|  | 줄기나선    |  | 문자     |  | 문자   | 도 면 명<br>경흥터널(상주방향) 외관조사상도                                    |
|  | 문자      |  | 문자, 문형 |  | 기타   | 도 면 번 호<br>053                                                |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.66~70

## 손상물량표

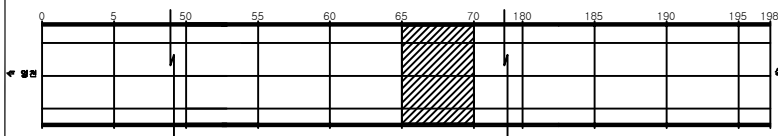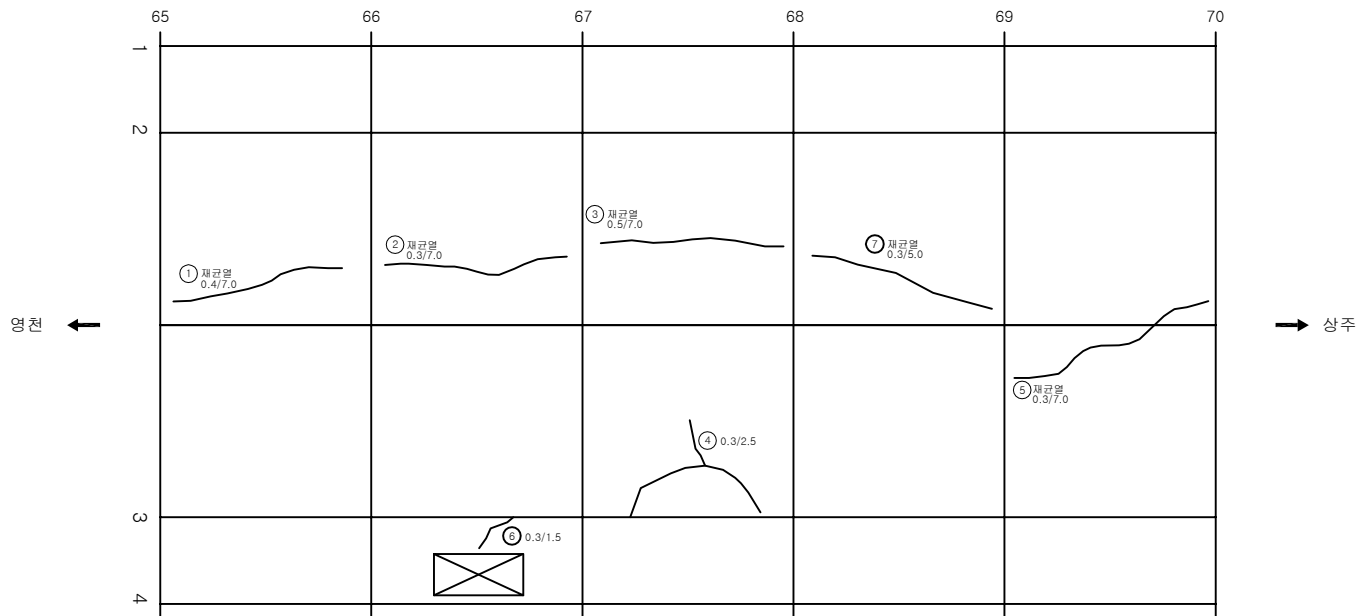

SECTION



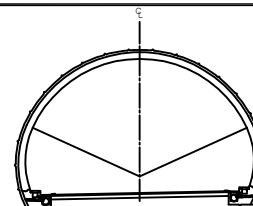


27


|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 양궁금줄   |  | 재료본리 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                 |
|  | 태양, 태양  |  | 바탕, 좌손 |  | 채수   | 물 표                                                  |
|  | 나무, 삼각형 |  | 바탕     |  | 외곽물  | 상주영천고속도로 사설물 안전·화재경고 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 물량발안준용) |
|  | 줄바탕     |  | 배경     |  | 배경   | 도면 명<br>경충타블레(상주방향) 외관조사사도                           |
|  | 배경      |  | 배경, 단면 |  | 기타   | 도면 번호<br>054                                         |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.71~75

## 손상물량표

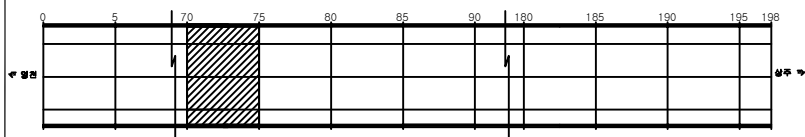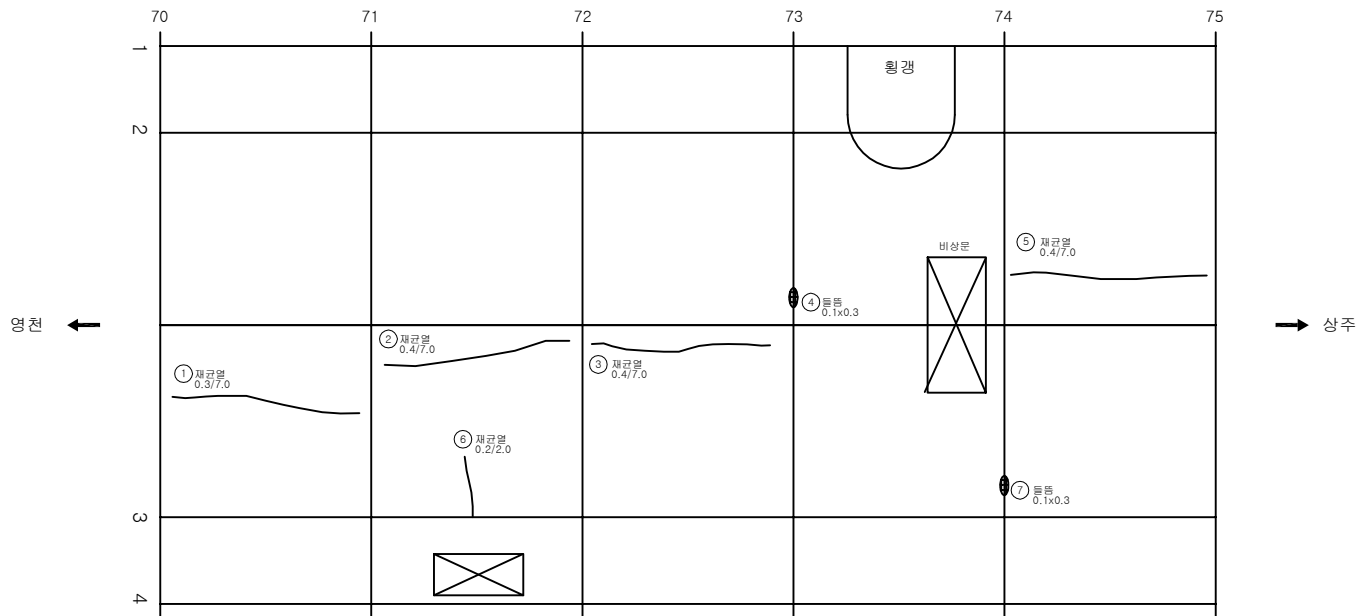




SECTION

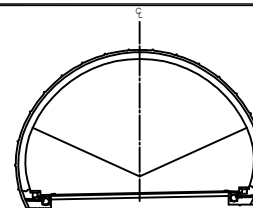


|    |    |
|----|----|
| 品名 | 数量 |
|----|----|

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.76~80

## 손상물량표

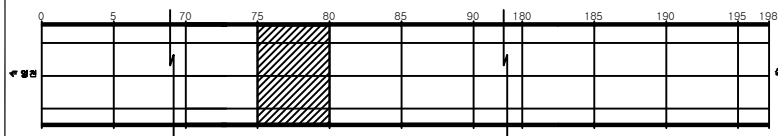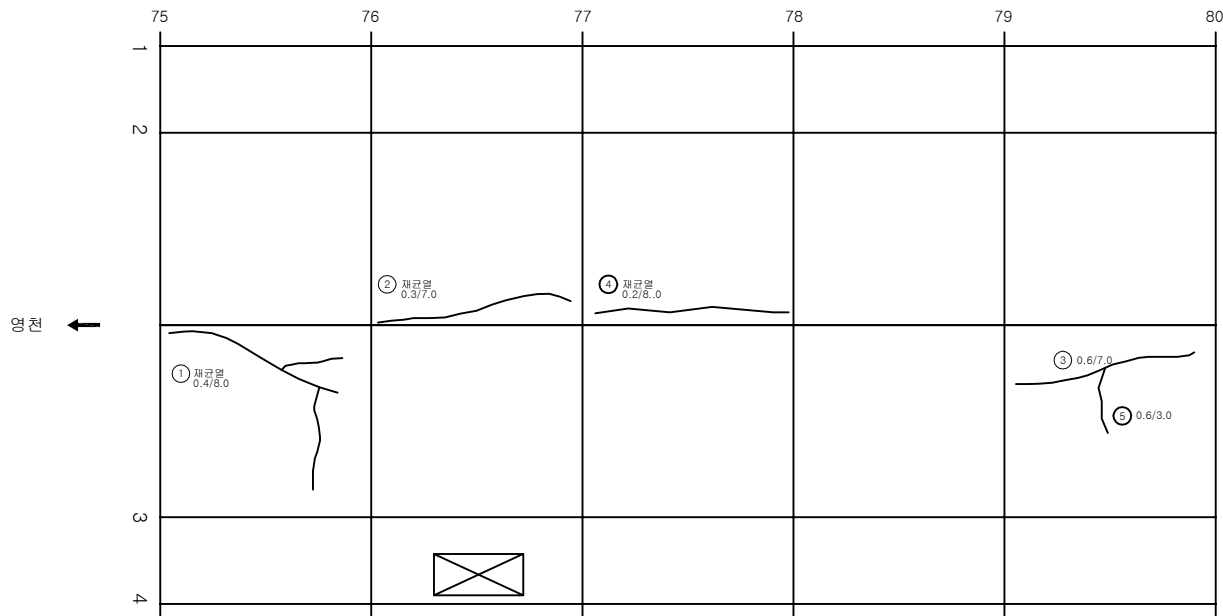

SECTION



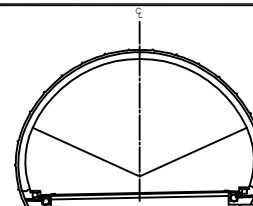


27


|                                                                                       |               |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸           |  | 방직문양   |  | 재질문양 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                    |
|  | 태양, 태양        |  | 방직, 방손 |  | 채수   | 배 지                                                     |
|  | △, △, △, △, △ |  | 방직     |  | 회색물  | 상주영천고속도로사업용 안전차량용 직물 및 직물안전차량용 직물 (중량 2021년 1월 1일부터 반기) |
|  | 수직선           |  | 방직     |  | 회색   | 내 용<br>경북도(상주지방) 외관조사용도                                 |
|  | 수직            |  | 방직, 방직 |  | 기 타  | 도 면 면 용<br>056                                          |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.81~85

## 손상물량표

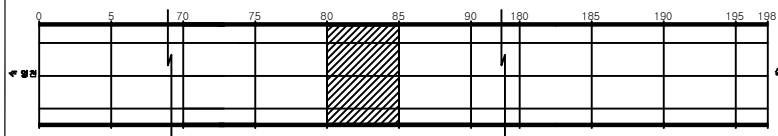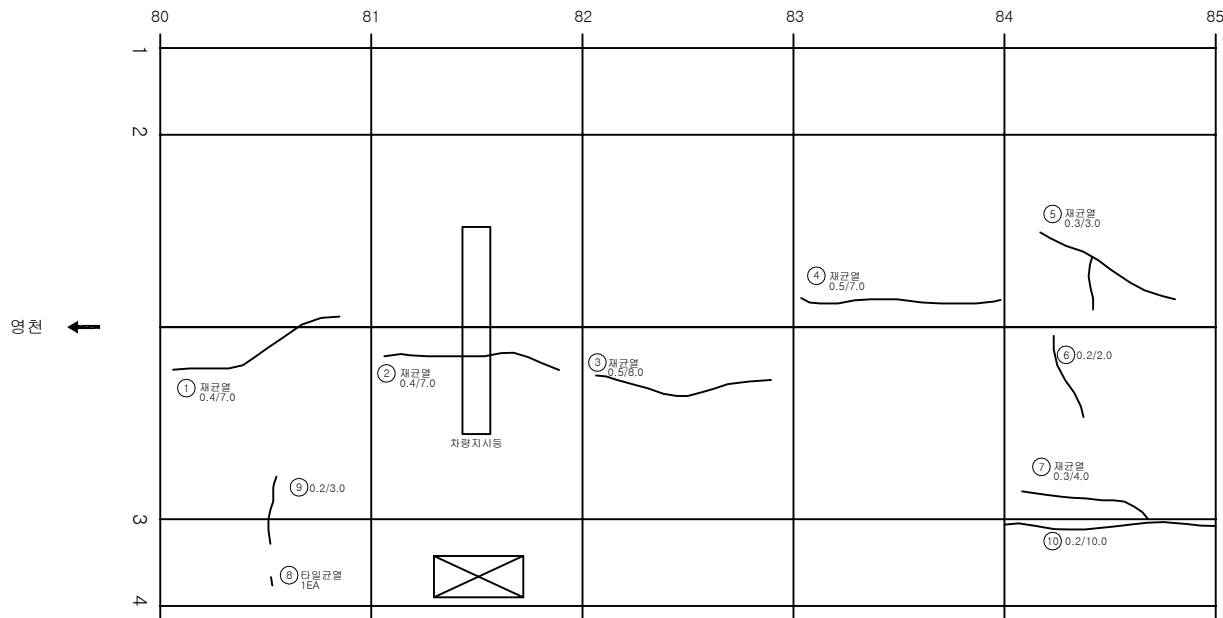

SECTION

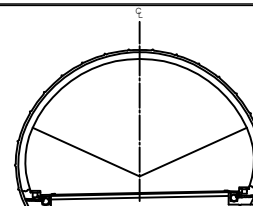




270

|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 방직문양   |  | 재질문양 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                            |
|  | 태양, 태양  |  | 방직, 방손 |  | 채수   | 제 조<br>상주영천고속도로사업용 안전차량용 직조용 특용소재가 용역<br>(2022) |
|  | 삼각, 삼각형 |  | 방직     |  | 회직물  | 내 용<br>경북도(상주지방) 외관조사용도                         |
|  | 수직선     |  | 방직     |  | 방직   | 도 면 면 용<br>057                                  |
|  | 수직      |  | 직방, 직방 |  | 기 타  |                                                 |




ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.86~90

## 손상물량표

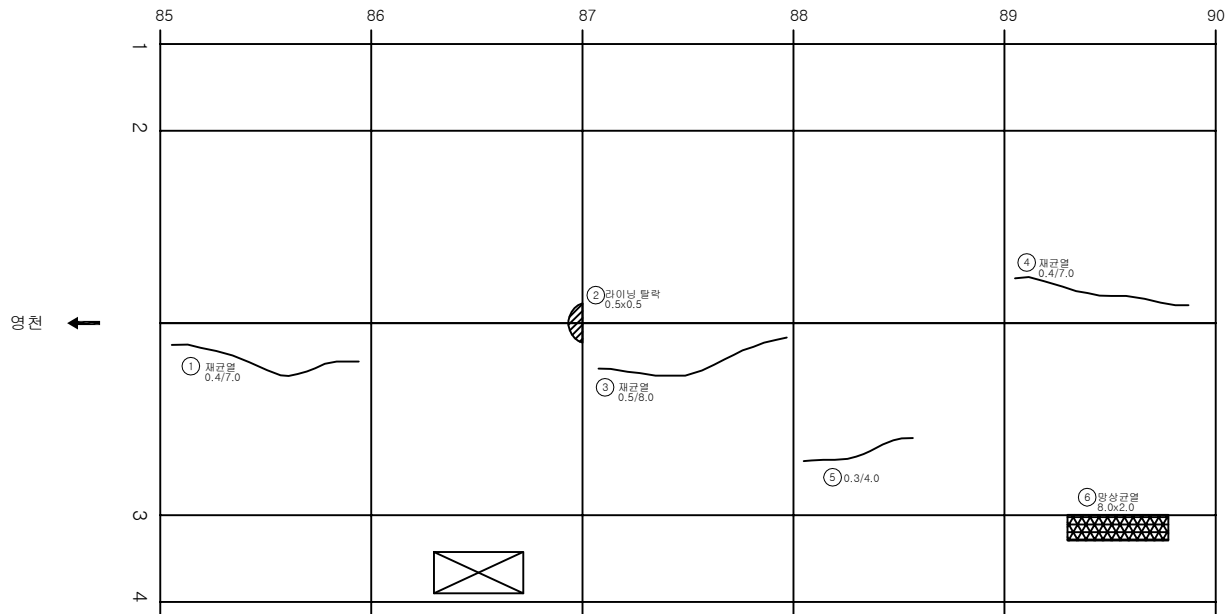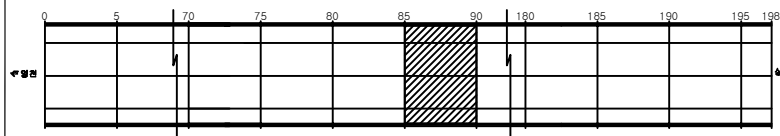[illegible]

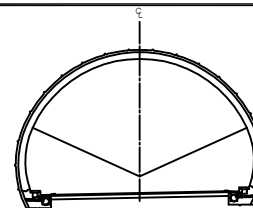SECTION






27


|  |            |  |        |  |       |                                                            |
|--|------------|--|--------|--|-------|------------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸        |  | 대각선 채움 |  | 채워표본리 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                       |
|  | 태양, 태양     |  | 직선, 직선 |  | 채우    | 제 목<br><br>상주영천고속도로사업용지권역내지점권역 및 권역<br>(중점)을 반영한 것이 (2022) |
|  | △, △, △, △ |  | 원 점    |  | 파도줄   |                                                            |
|  | 수평선 채움     |  | 전 하    |  | 파도 줄  | 내 용<br>경북도(상주지방청) 외관조사항목                                   |
|  | 무 지        |  | 회전, 회전 |  | 기 타   | 노 면 변 호<br><br>058                                         |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.91~95

## 손상물량표

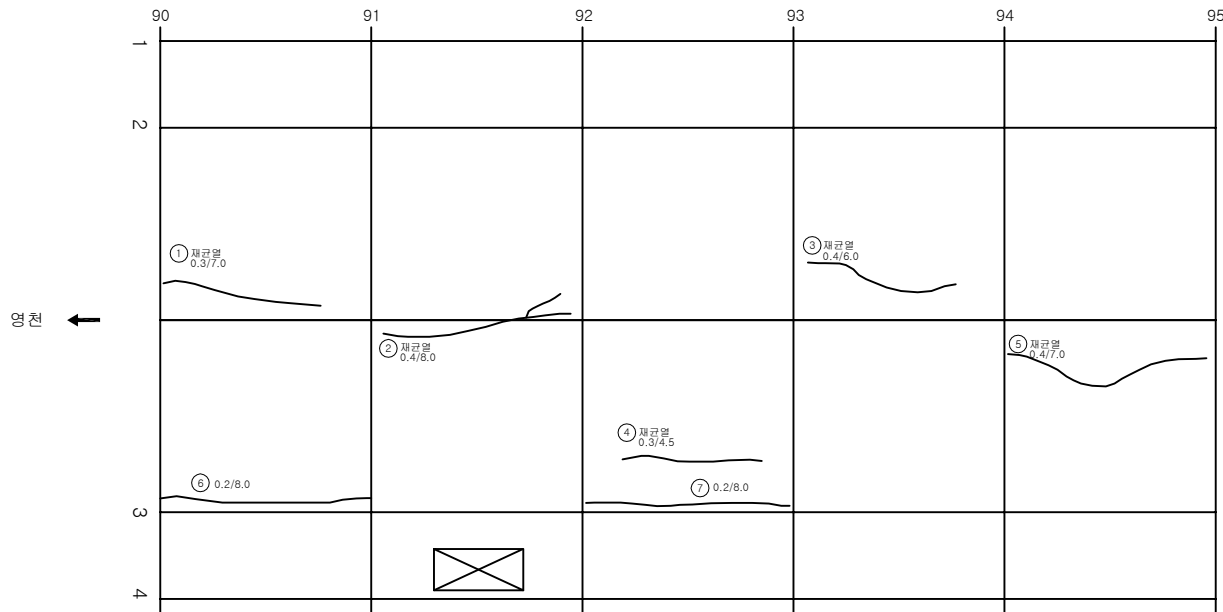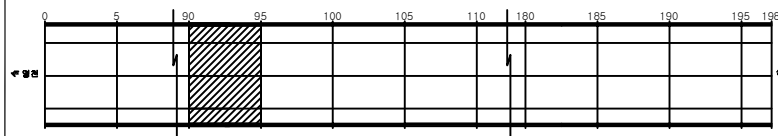[illegible]

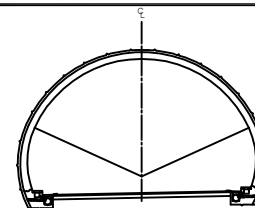SECTION






20


|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 파도      |  | 바탕그림   |  | 재질표기 | 발주처<br>상주영원고속도로(주)                                              |
|  | 태양, 조명  |  | 벽지, 도색 |  | 채수   | 배치명<br><br>상주영원고속도로 시설물 안전·화재관련 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결산안전점검) |
|  | 나무, 울타리 |  | 조명     |  | 모작물  |                                                                 |
|  | 울타리봉    |  | 배치     |  | 배치   | 내역명<br>경북도청(상주지방) 외곽조사항도                                        |
|  | 문자      |  | 배치, 도색 |  | 기타   | 내역번호<br>059                                                     |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.96~100

## 손상물량표

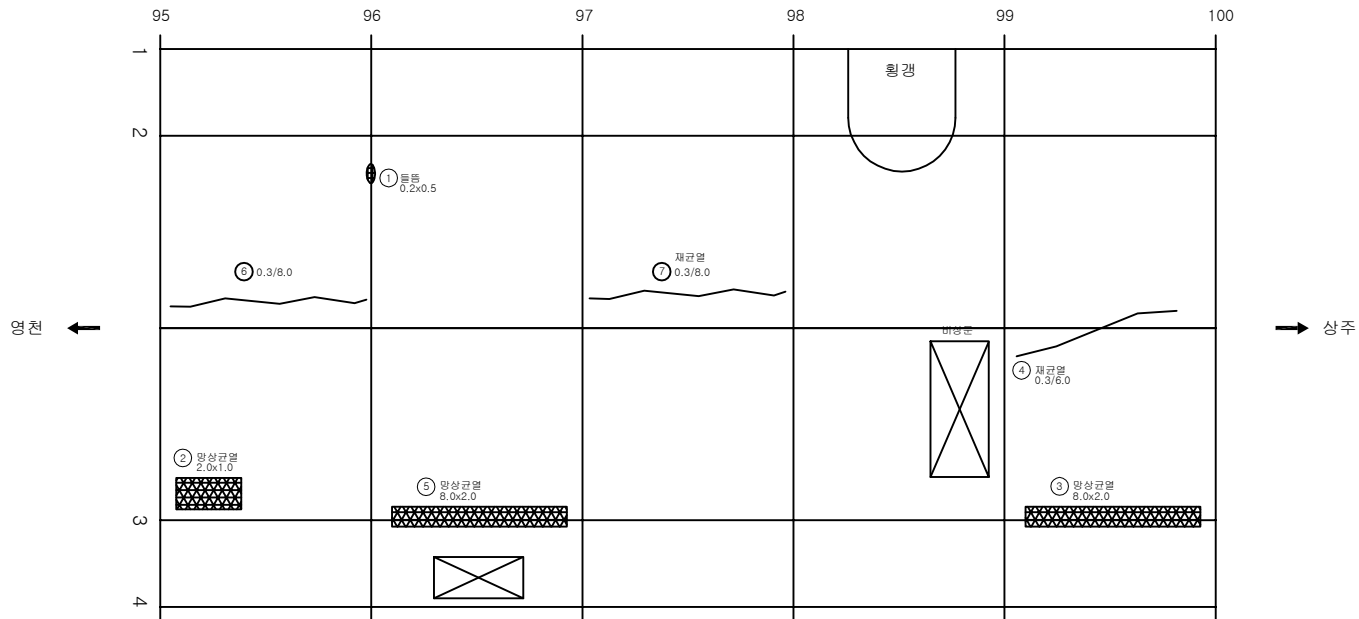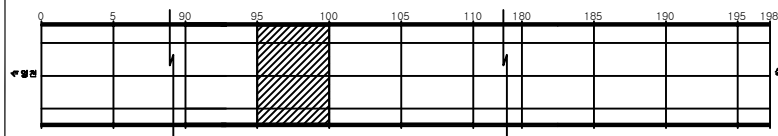[illegible]

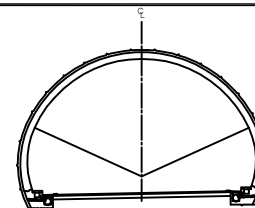SECTION





207


|  |         |  |        |  |      |                                                                 |
|--|---------|--|--------|--|------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 완전균열   |  | 재료변리 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                            |
|  | 면치, 면물  |  | 박진, 파손 |  | 채수   | 제 정<br><br>상주영천고속도로사업용 안전관리자명단 제정 및 관리 규정 (안) (2022년 1월 16일 제정) |
|  | 나사, 비문자 |  | 표지     |  | 회계증  | 내 용<br>경북도립(상주지방) 외관조사항목                                        |
|  | 줄기나 줄   |  | 편 하    |  | 편 하  | 노 면 변 호                                                         |
|  | 부 고     |  | 좌향, 방향 |  | 기 타  |                                                                 |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.101~105

## 손상물량표

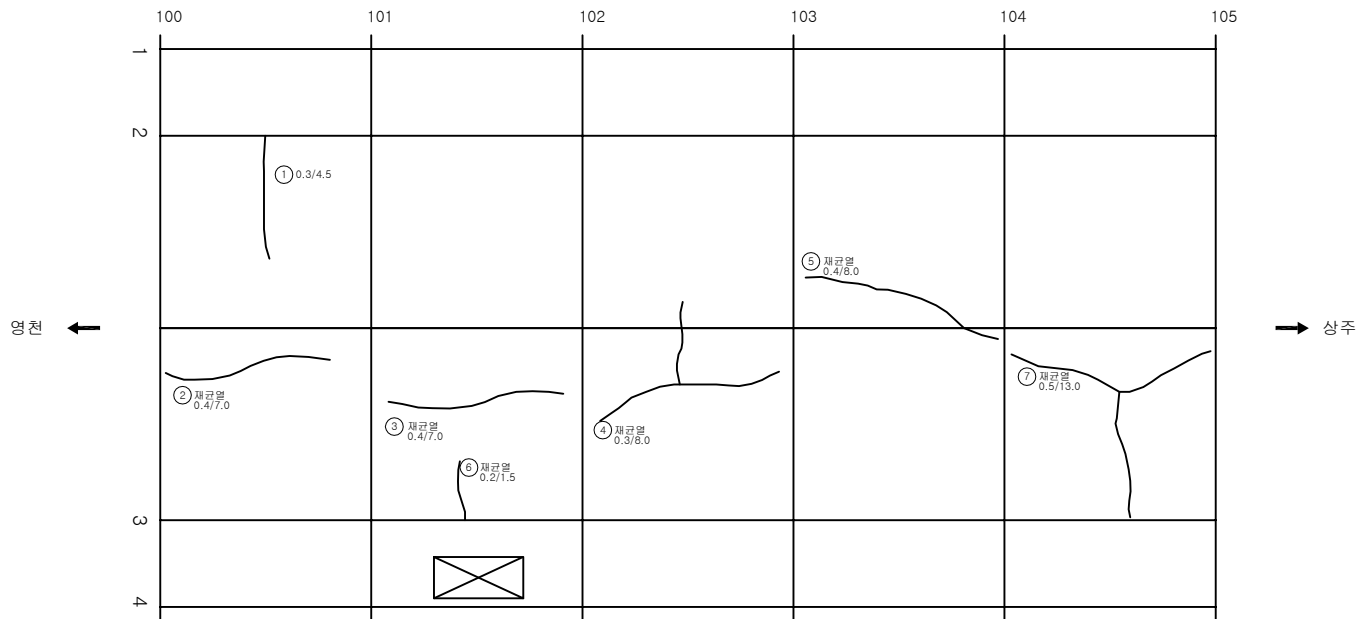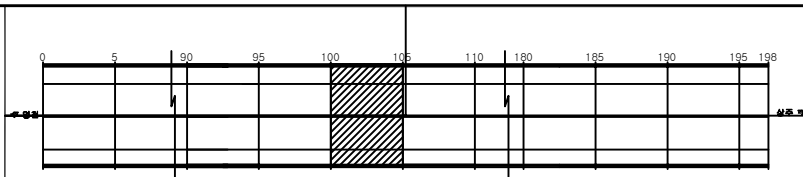[illegible]

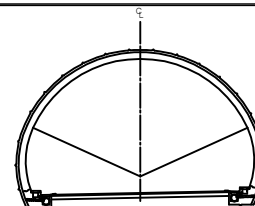SECTION






|    |   |
|----|---|
| 70 | 2 |
|----|---|

|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 방직문양   |  | 재질문양 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                              |
|  | 태양, 태양  |  | 방직, 방손 |  | 채수   | 배 지                                               |
|  | △, △, △ |  | 방직     |  | 회색물  | 상주영천고속도로사업용 건축자재관리 및 품질관리담당자(주)<br>(2021년 11월 현재) |
|  | 수직선     |  | 방직     |  | 회색   | 내 용                                               |
|  | 수직선     |  | 방직     |  | 회색   | 정확도(상주영천) 외관조사방법                                  |
|  | 수직      |  | 방직, 방직 |  | 기 타  | 도 면 면 용<br>061                                    |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.106~110




## 손상물량표

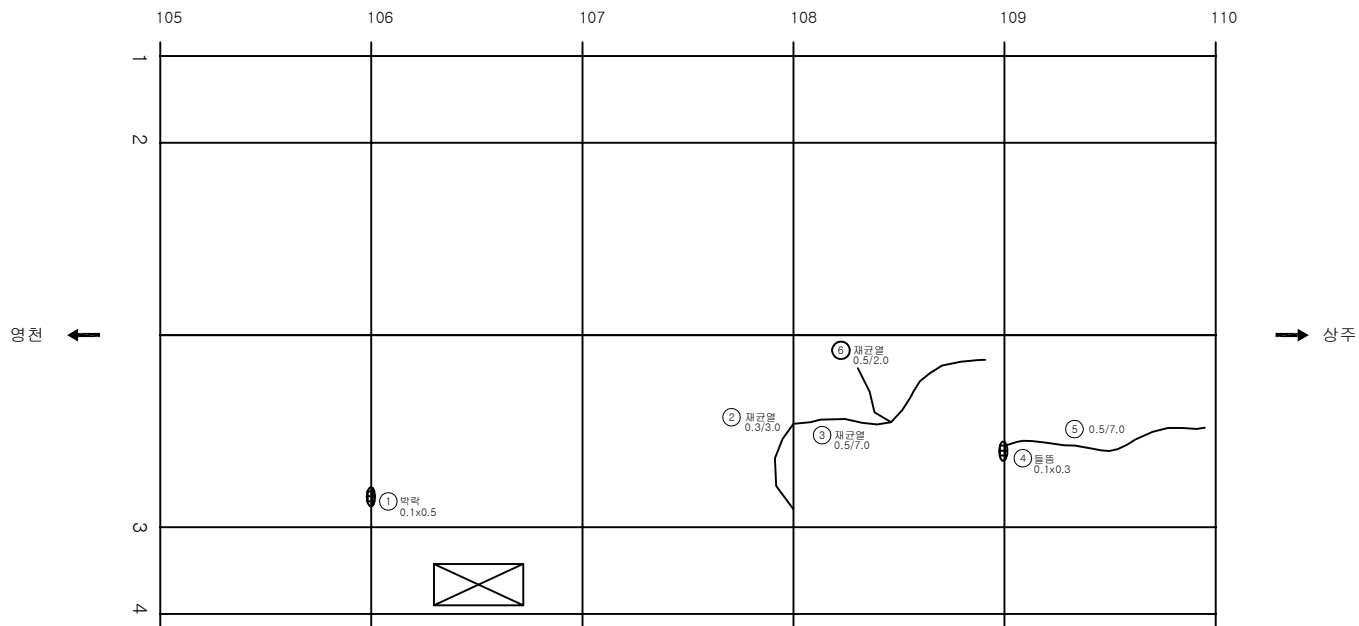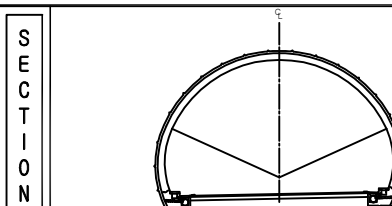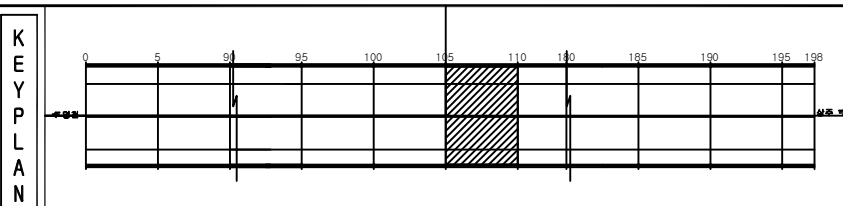[illegible]

|                                                     |  |  |  |                                                              |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>지</div> <div>식</div> </div> </div> |  |  |  | 발 주 처<br>상주영천고속도로(주)                                         |
|                                                     |  |  |  | 용 의 명<br>상주영천고속도로 시설물 안전-환경관리 및 성능평가 용역<br>(2022) 하반기 결함안전점검 |
|                                                     |  |  |  | 도 면 명<br>영호타원(상주방향) 외관조사상도                                   |
|                                                     |  |  |  | 도 면 번 호<br>062                                               |
|                                                     |  |  |  |                                                              |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.111~115



## 손상물량표

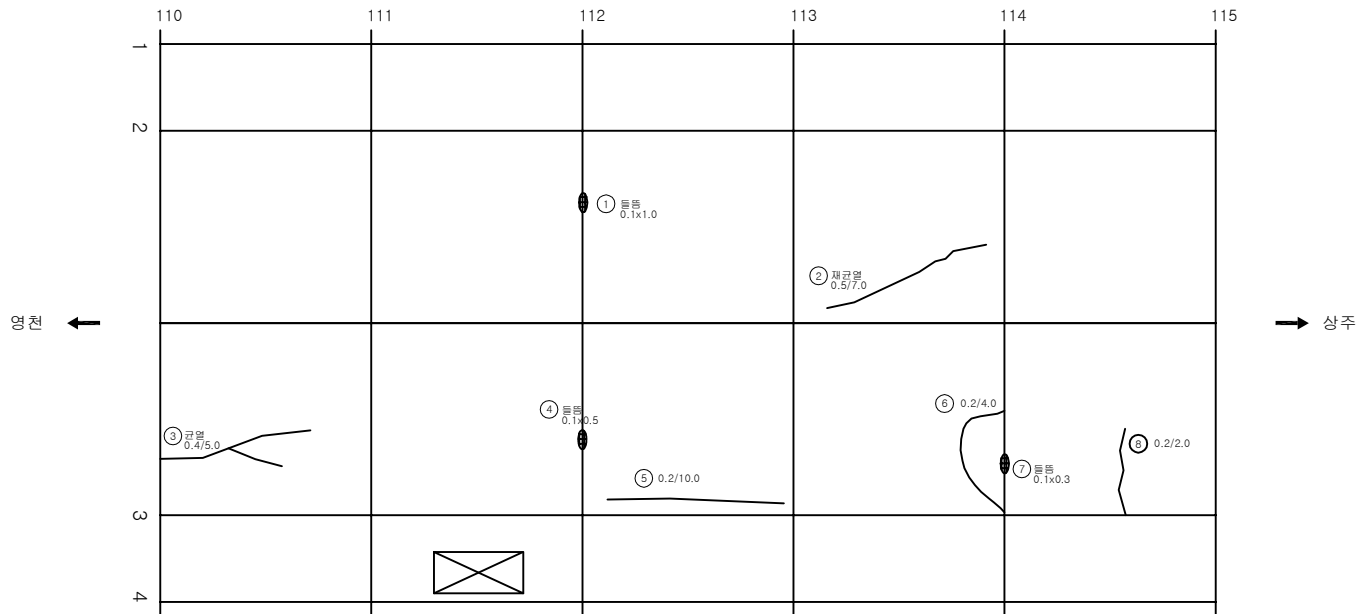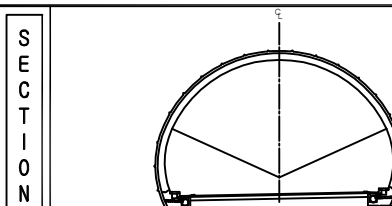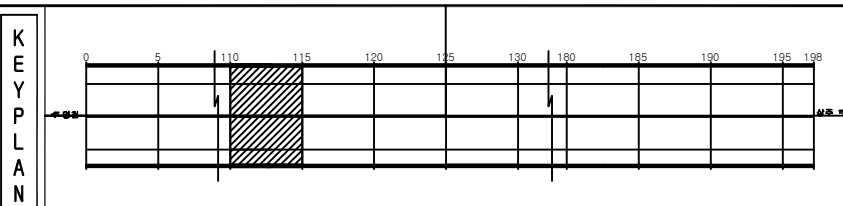[illegible]

|                                                     |  |  |  |                                                               |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>지</div> <div>식</div> </div> </div> |  |  |  | 발 주 처<br>상주영천고속도로(주)                                          |
|                                                     |  |  |  | 용 의 명<br>상주영천고속도로 시설물 안전-환경관리 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결함안전점검) |
|                                                     |  |  |  | 도 면 명<br>영호타원(상주방향) 외관조사상도                                    |
|                                                     |  |  |  | 도 면 번 호<br>063                                                |
|                                                     |  |  |  |                                                               |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.116~120




## 손상물량표

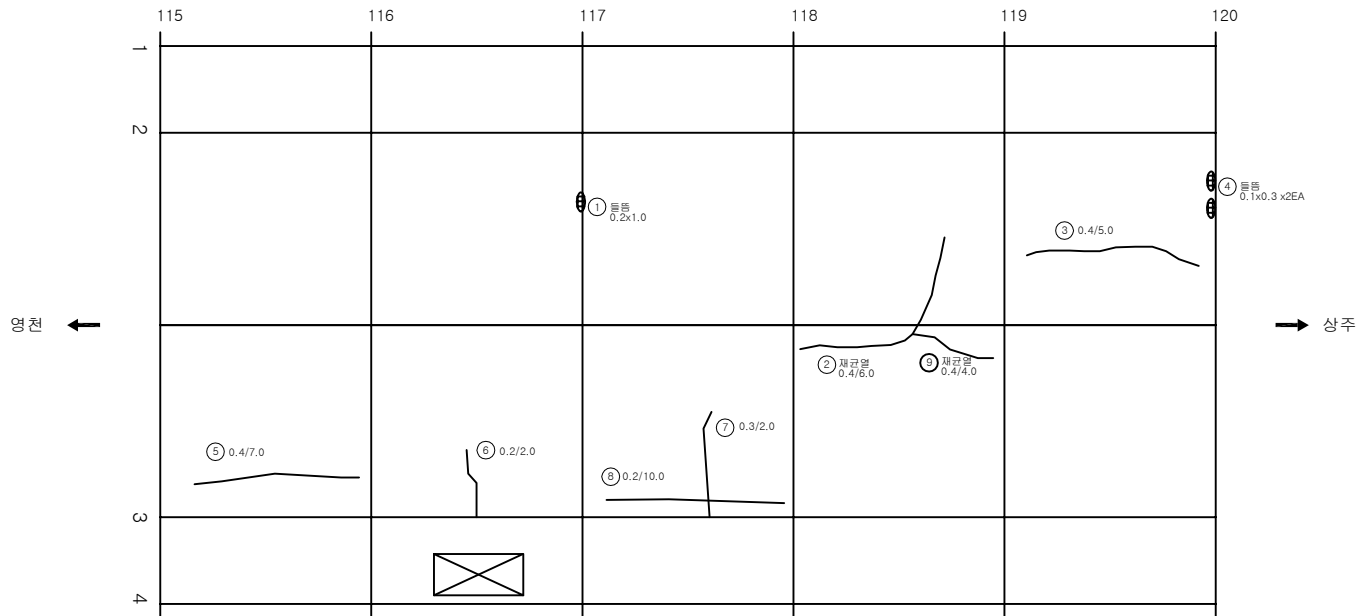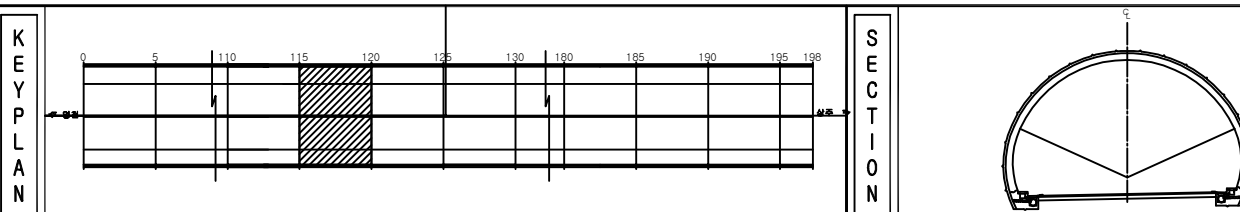[illegible]

|                                                                                           |         |       |      |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|
| <div style="writing-mode: vertical-rl; text-align: center;"> <b>지</b><br/><b>원</b> </div> | 빈 칸     | 격자무늬  | 채로문리 | 별 주 치<br>상주영전고속도로(주)                                              |
|                                                                                           | 태양기호    | 수평선무늬 | 채수   | 영 조 명<br><br>상주영전고속도로 시설물 안전·유지점검 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결함안전결함) |
|                                                                                           | 체커보드    | 수직선무늬 | 퇴점문  |                                                                   |
|                                                                                           | 가로줄점무늬  | 대각선무늬 | 파도무늬 | 도 면 명<br>경호터널(상주방향) 외관조사망도                                        |
|                                                                                           | 대각선교차무늬 | 검은색   | 점무늬  | 도 면 번 호                                                           |
|                                                                                           | 빈 칸     | 파도무늬  | 기타   |                                                                   |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.121~125

## 손상물량표

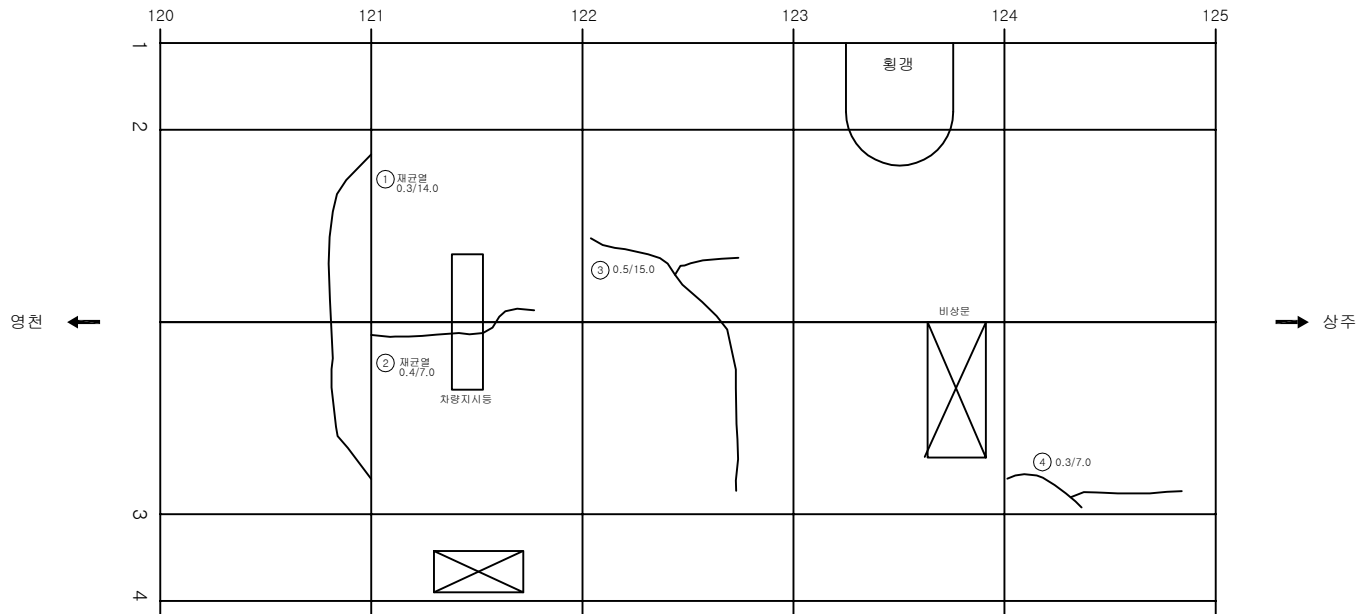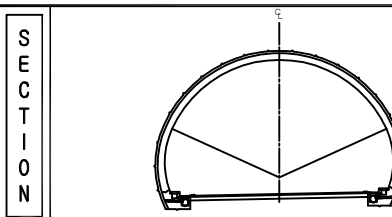
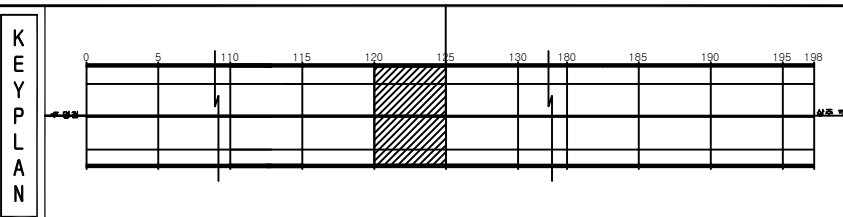
[illegible]

|                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>지</div> <div>식</div> </div> </div> |  |  |  | 발 주 처<br>상주영천고속도로(주)                                          |
|                                                     |  |  |  | 용 의 명<br>상주영천고속도로 시설물 안전-환경관리 및 성능평가 용역<br>(2022년 하반기 결빙안전관리) |
|                                                     |  |  |  | 도 면 명<br>영호타원(상주방향) 외관조사상도                                    |
|                                                     |  |  |  | 도 면 번 호<br>065                                                |
|                                                     |  |  |  |                                                               |




ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.126~130

## 손상물량표

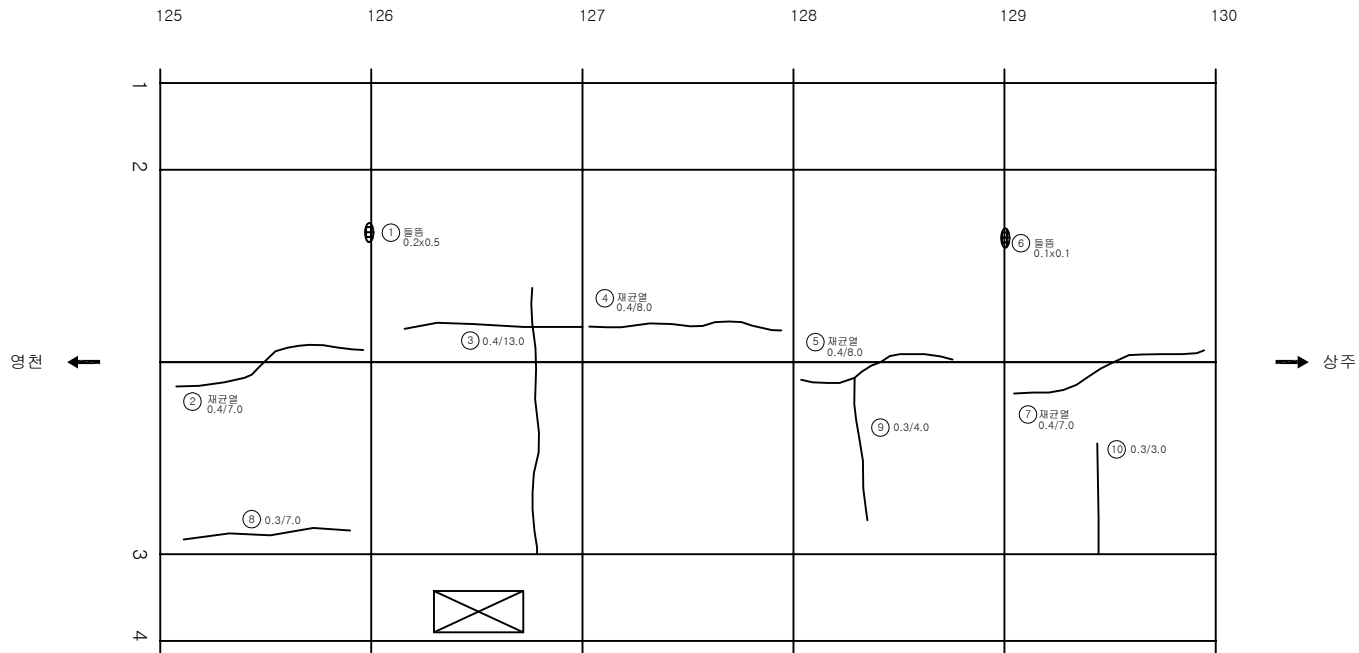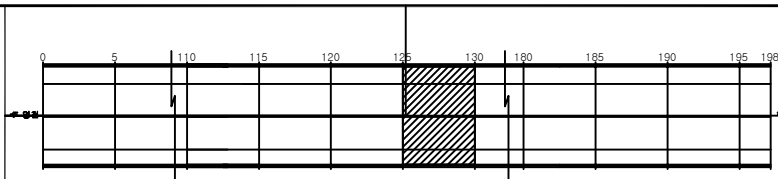[illegible]

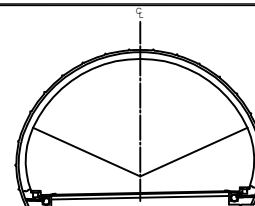SECTION






|   |   |
|---|---|
| 2 | 2 |
|---|---|

[illegible]

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.131~135



## 손상물량표

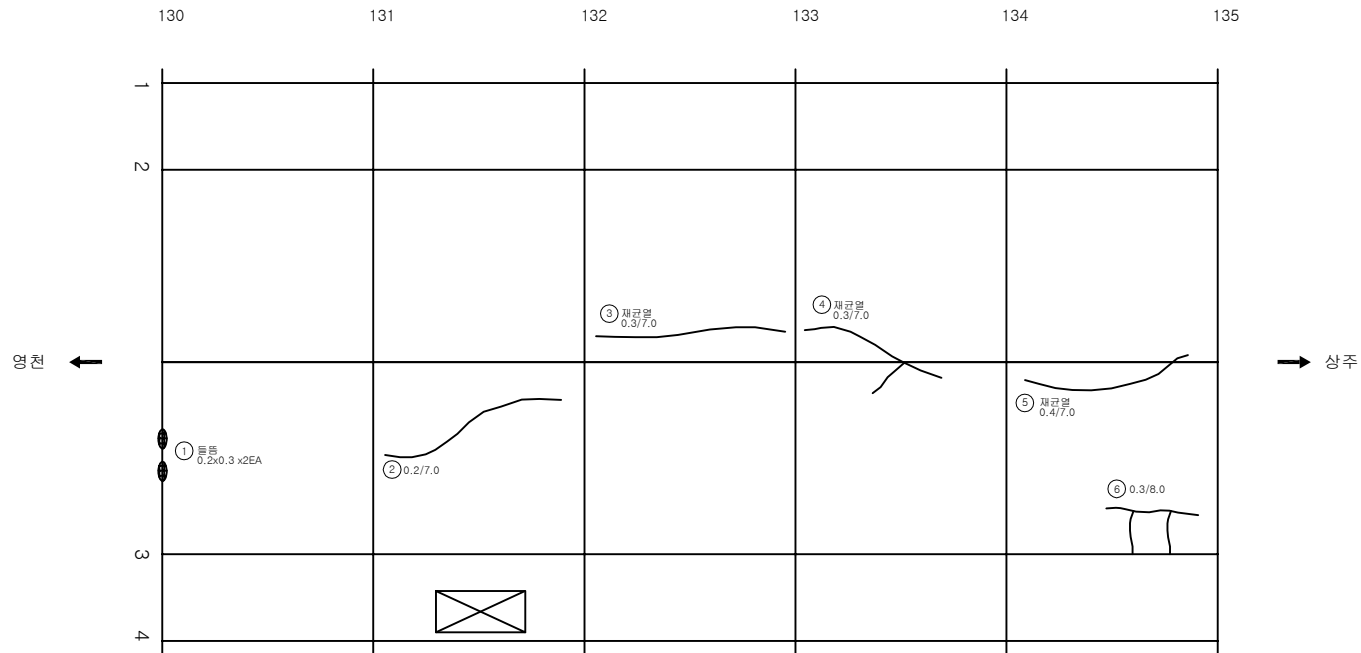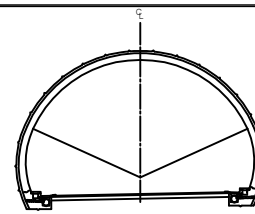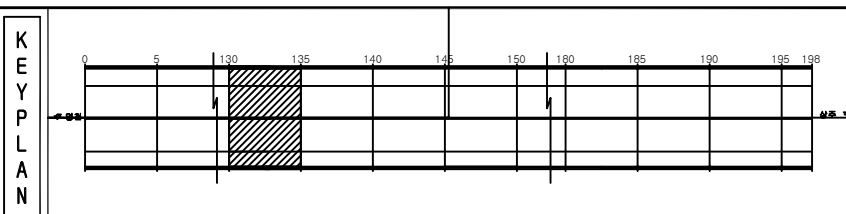[illegible]


|                                                                                           |  |  |  |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|
| <div style="writing-mode: vertical-rl; text-align: center;"> <b>지</b><br/><b>능</b> </div> |  |  |  | 발 주 처<br>상주영천고속도로(주)                                               |
|                                                                                           |  |  |  | 용 역 명<br><br>상주영천고속도로 시설물 안전·환경관리 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결말안전점검용) |
|                                                                                           |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                           |  |  |  | 도 면 명<br>봉곡리(상주광역시) 외곽조사사도                                         |
|                                                                                           |  |  |  | 도 면 번 호<br><br>067                                                 |
|                                                                                           |  |  |  |                                                                    |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.136~140

## 손상물량표

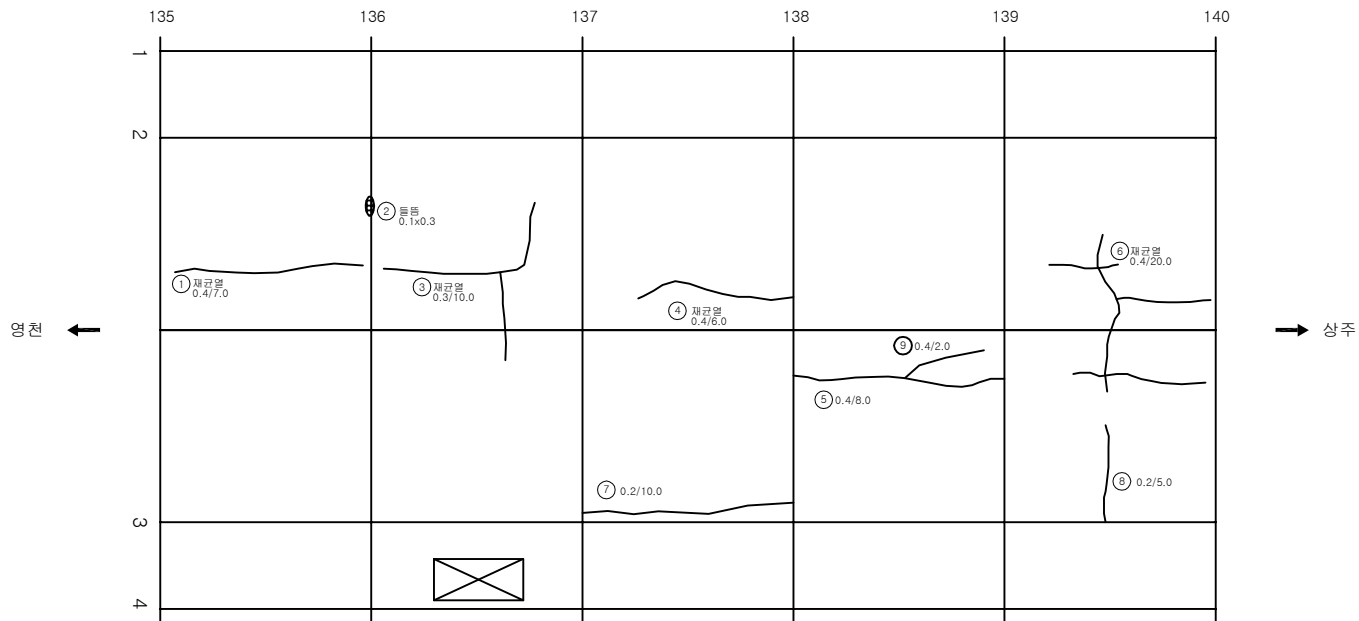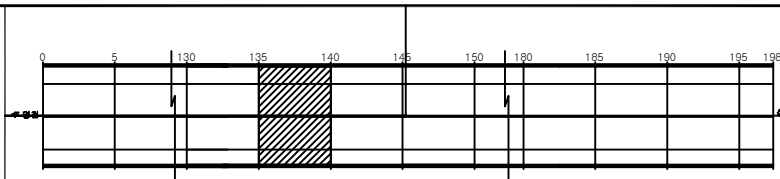[illegible]

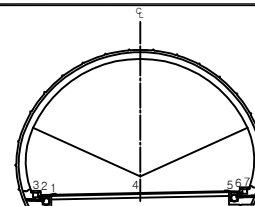SECTION






四四

|                                                                                       |         |                                                                                                |                                                                                            |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 간 없음    |  양상금문     |  재료문리 | 참 주 치<br>상주영친고숙도문(主)                                        |
|  | 문치, 문배  |  박진, 파손   |  채수   | 문 모 문<br>상주영친고숙도 시칠문 연천-한자점 및 상봉림가 품격<br>(2021년 하반기 통일안전점검) |
|  | 누수, 문배문 |  문 배      |  퇴격문  | 문 연 문<br>경흥대문(상주영친) 외관조사상도                                  |
|  | 문배나문    |  문 하      |  문 하  | 문 연 문<br>068                                                |
|  | 문 나     |  문 배, 문 배 |  기 타  |                                                             |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.141~145




## 손상물량표

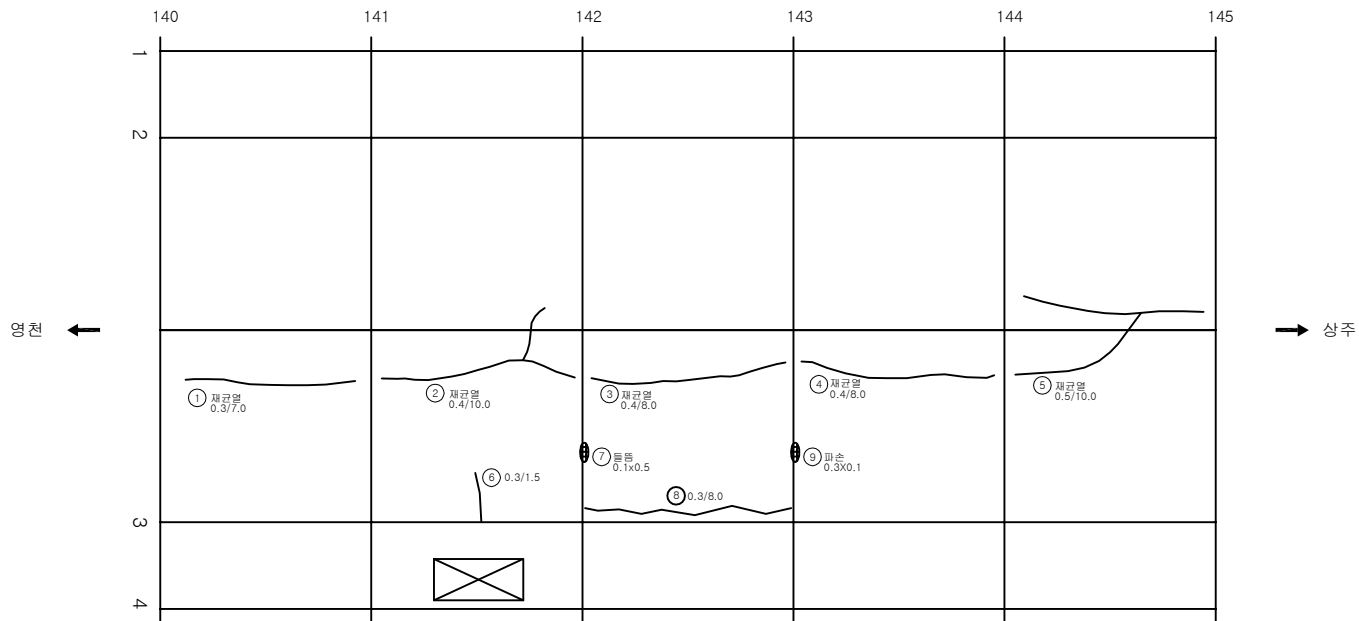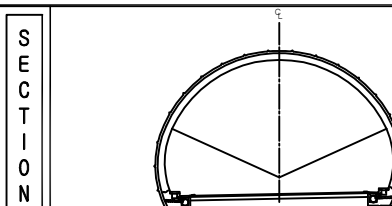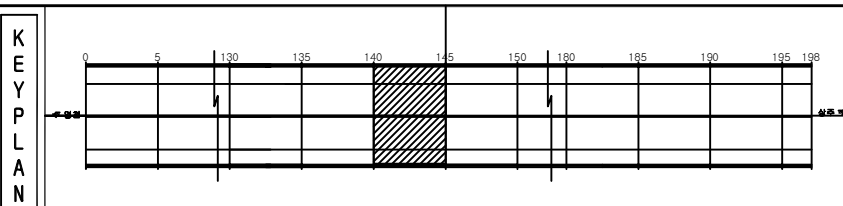[illegible]

|                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>지</div> <div>식</div> </div> </div> |  |  |  | 발 주 처<br>상주영천고속도로(주)                                            |
|                                                     |  |  |  | 용 역 명<br>상주영천고속도로 사설용 안전-환경관리 및 시설용도가 용역<br>(2022) 하반기 광복안전관리용역 |
|                                                     |  |  |  | 도 면 명<br>영호타원(상주방향) 외관조사상도                                      |
|                                                     |  |  |  | 도 면 번 호<br>069                                                  |
|                                                     |  |  |  |                                                                 |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.146~150




## 손상물량표

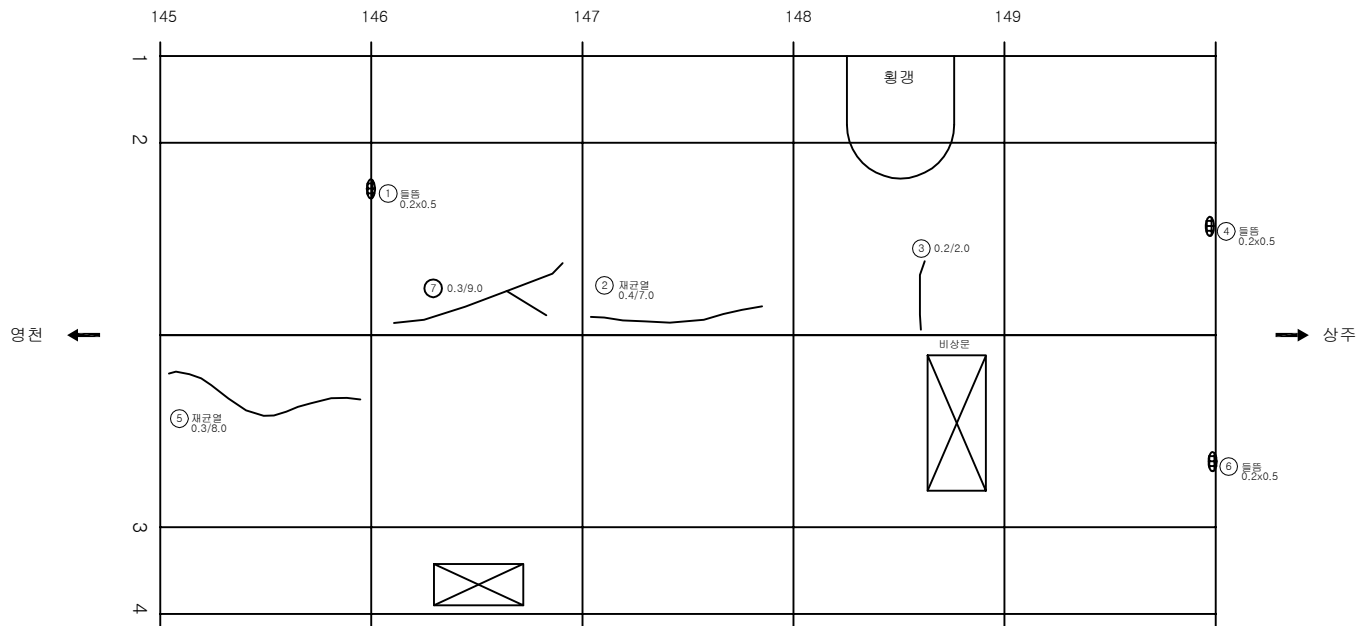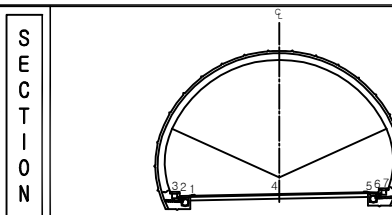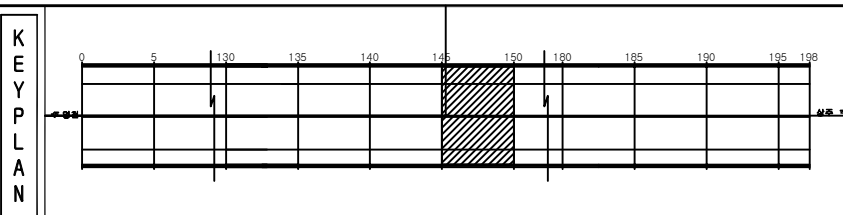[illegible]


|        |  |        |  |        |  |      |                                                                   |
|--------|--|--------|--|--------|--|------|-------------------------------------------------------------------|
| 지<br>식 |  | 빈 칸    |  | 양산김씨   |  | 재료분리 | 발 주 처<br>상주영천고속도로(주)                                              |
|        |  | 면치, 陽池 |  | 박진, 朴珍 |  | 채수   | 영 역 명<br><br>상주영천고속도로 시설물 안전-환경점검 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결말안전결말) |
|        |  | 누수, 漏水 |  | 원 대    |  | 퇴적층  |                                                                   |
|        |  | 홍기노출   |  | 전 하    |  | 열 화  | 도 면 명<br>영호타unnel(상주방향) 외관조사망도                                    |
|        |  | 부식     |  | 외로, 外路 |  | 기 타  | 도 면 번 호<br>070                                                    |
|        |  |        |  |        |  |      |                                                                   |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.151~155

## 손상물량표

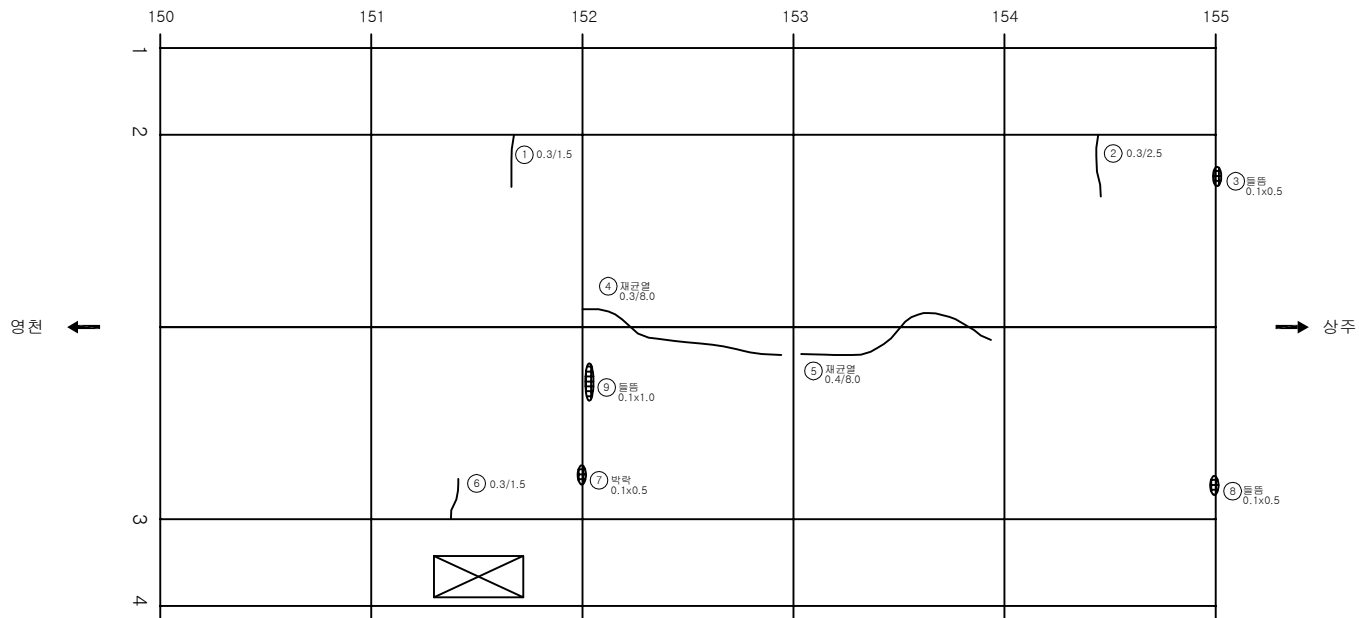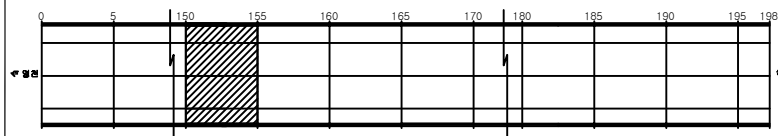[illegible]

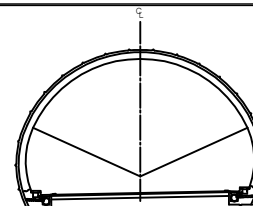SECTION






|   |   |
|---|---|
| 2 | 3 |
|---|---|


|  |         |  |        |  |      |                                                                 |
|--|---------|--|--------|--|------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 완전균열   |  | 재료변리 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                            |
|  | 태양, 태양  |  | 직선, 직선 |  | 채수   | 제 목<br><br>상주영천고속도로사업용 건축자재관리 및 관리 업무협약 체결<br>(2023년 1월 16일 현재) |
|  | 삼각, 삼각형 |  | 원 점    |  | 파괴물  | 내 용<br>경북도청(상주부청) 외관조사항목                                        |
|  | 평행선     |  | 편 하    |  | 편 하  | 노 면 변 호<br><br>071                                              |
|  | 무 조     |  | 회전, 회전 |  | 기 타  |                                                                 |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.156~160

## 손상물량표

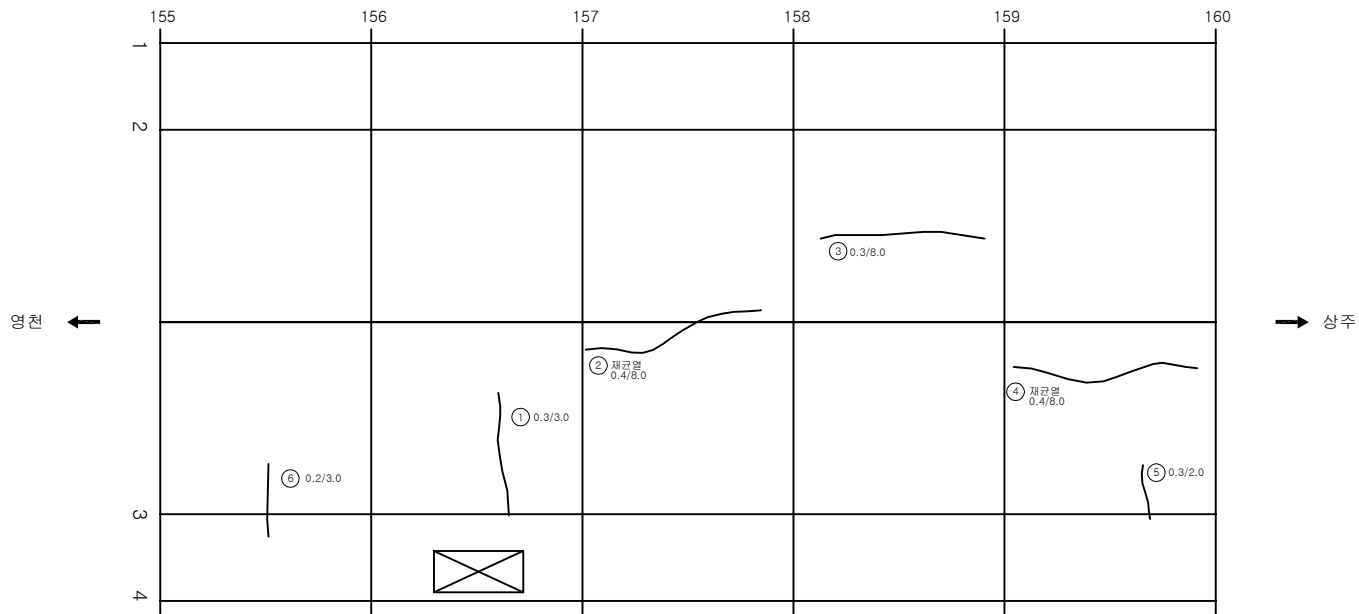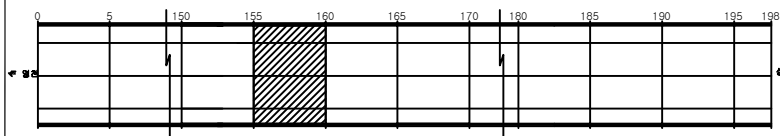[illegible]

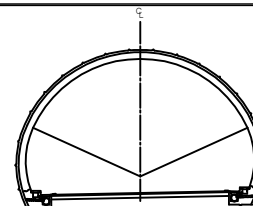SECTION






|   |   |
|---|---|
| 2 | 3 |
|---|---|


|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |       |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
|  | 빈 공간    |  | 방사선 패턴 |  | 재료 패턴 | 주 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                                   |
|  | 태양, 조명  |  | 직선, 직선 |  | 채수    | 배 배 배<br>상주영천고속도로 사설물 안전-화자권경 및 생활환경이 용역<br>(2021년 하반기)를 위한 기술개발사업(중점) |
|  | 나무, 삼각형 |  | 점 점    |  | 외곽물   | 도 면 면<br>정읍시(상주지방) 외곽조사상도                                              |
|  | 책자, 수평  |  | 배 아    |  | 배 아   | 도 면 면<br>072                                                           |
|  | 나무, 대각  |  | 회전, 회전 |  | 기타    |                                                                        |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.161~165

## 손상물량표

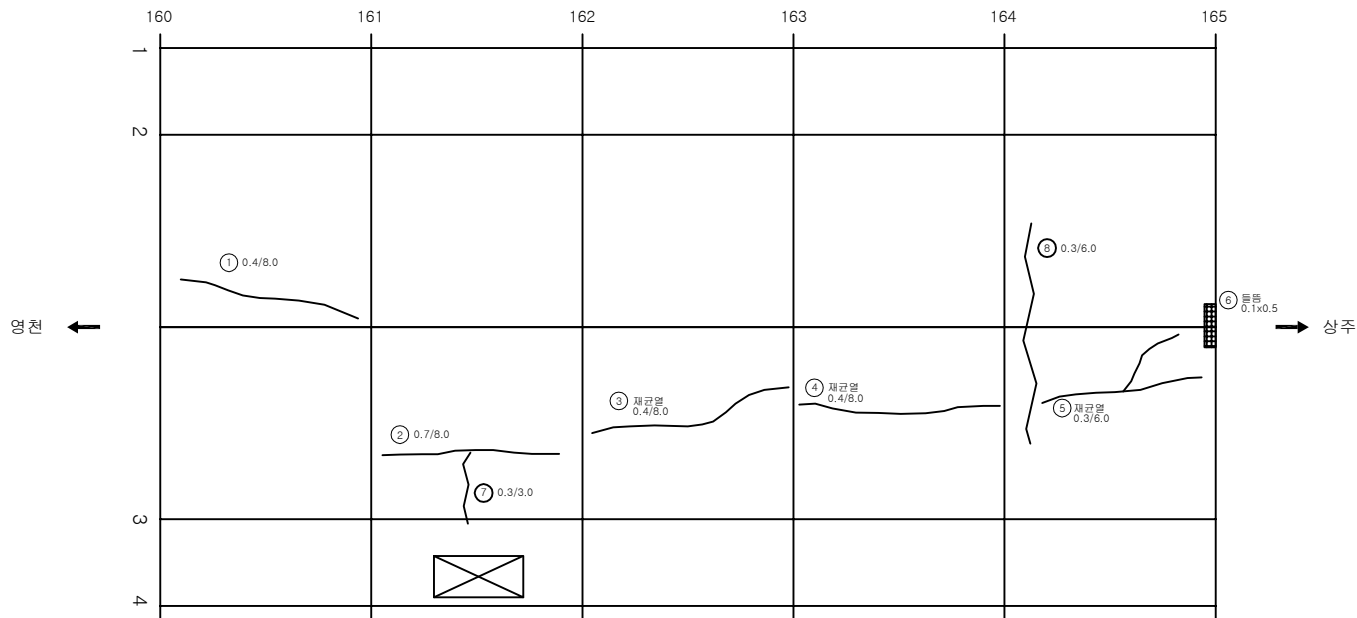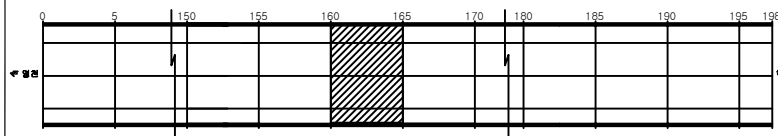[illegible]

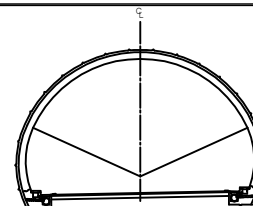SECTION






27

|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 양궁금줄   |  | 재료본리 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                      |
|  | 태양, 태양  |  | 바둑, 바순 |  | 채수   | 태 양<br>상주영천고속도로사업용 안전·차량경 및 상용화기 활용<br>(2021년 하반기) 물밀안전출발 |
|  | 삼각, 삼각형 |  | 바둑     |  | 외곽물  | 태 양<br>상주영천고속도로사업용 안전·차량경 및 상용화기 활용<br>(2021년 하반기) 물밀안전출발 |
|  | 평행선     |  | 태양     |  | 태양   | 태 양<br>상주영천고속도로사업용 안전·차량경 및 상용화기 활용<br>(2021년 하반기) 물밀안전출발 |
|  | 무늬      |  | 태양, 태양 |  | 기타   | 태 양<br>상주영천고속도로사업용 안전·차량경 및 상용화기 활용<br>(2021년 하반기) 물밀안전출발 |




ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.166~170

## 손상물량표

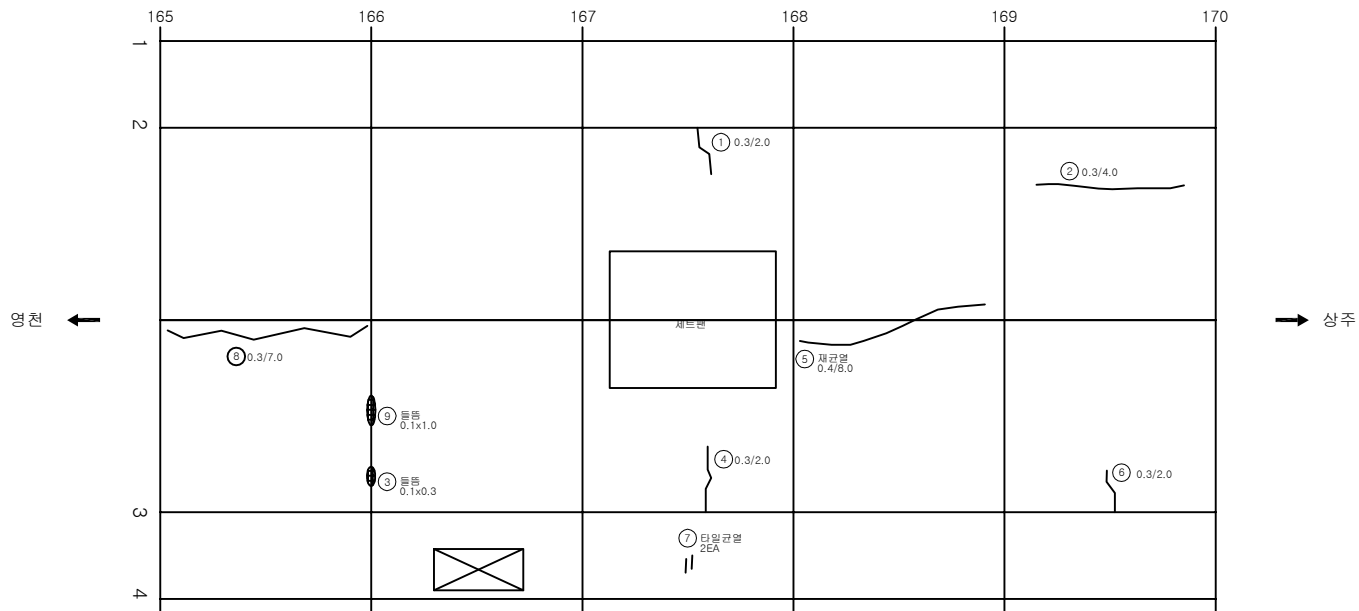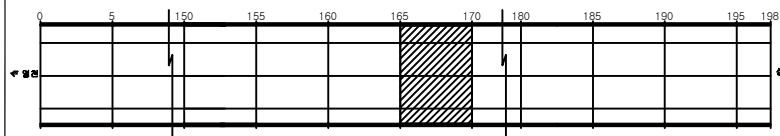[illegible]

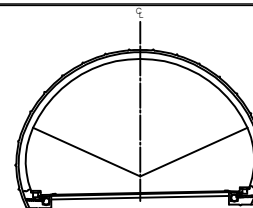SECTION






270


|                                                                                       |          |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸      |  | 양승근형   |  | 채요빈리 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                   |
|  | 태양, 태양   |  | 박진, 박순 |  | 채수   | 태 양                                                    |
|  | △△△, 삼각형 |  | 조민     |  | 조지훈  | 상주영천고속도로사업용 안전·차량정리 및 상용화가 용이<br>(2021년 하반기)를 위한(안정출발) |
|  | 수직기둥     |  | 한 하    |  | 한 하  | 도 면                                                    |
|  | 부조       |  | 조민, 민형 |  | 기타   | 도 면 면 출                                                |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.171~175

## 손상물량표

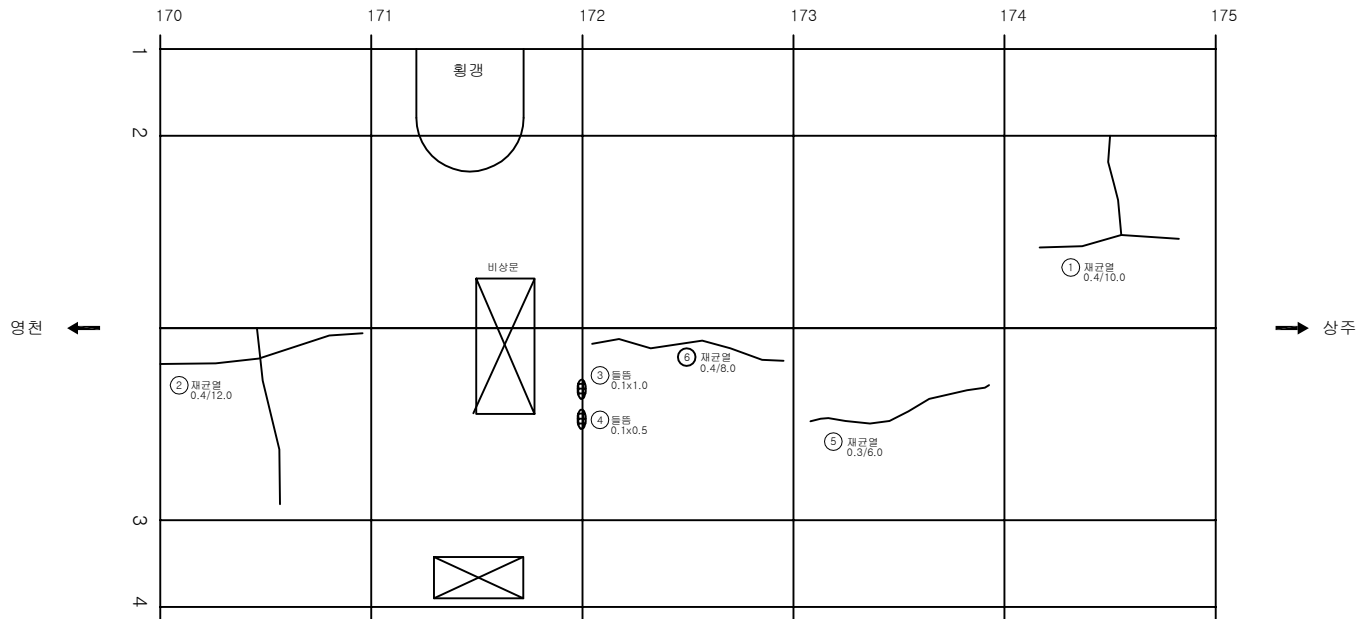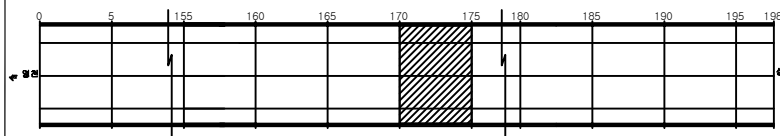[illegible]

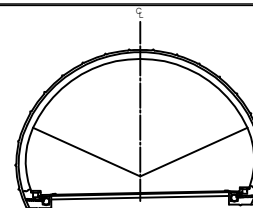SECTION






|   |   |
|---|---|
| 2 | 3 |
|---|---|


|                                                                                       |         |                                                                                       |         |                                                                                       |      |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|  | 빈 칸     |  | 양상금문    |  | 재로문리 | 별 주 처<br>상주영천고속도로(주)                                          |
|  | 태양, 광물  |  | 바둑, 재산  |  | 채수   | 태 양<br>상주영천고속도로 시설물 안전-화재관련 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기) (출발인정출발) |
|  | 나무, 삼각형 |  | 문 인     |  | 외적물  | 도 면 명<br>경흥디앤(상주방학) 외관조사사업도                                   |
|  | 책이나 줄   |  | 문 하     |  | 문 하  | 도 면 명<br>경흥디앤(상주방학) 외관조사사업도                                   |
|  | 문 조     |  | 문 조, 문형 |  | 기 타  | 도 면 명<br>075                                                  |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.176~180

## 손상물량표

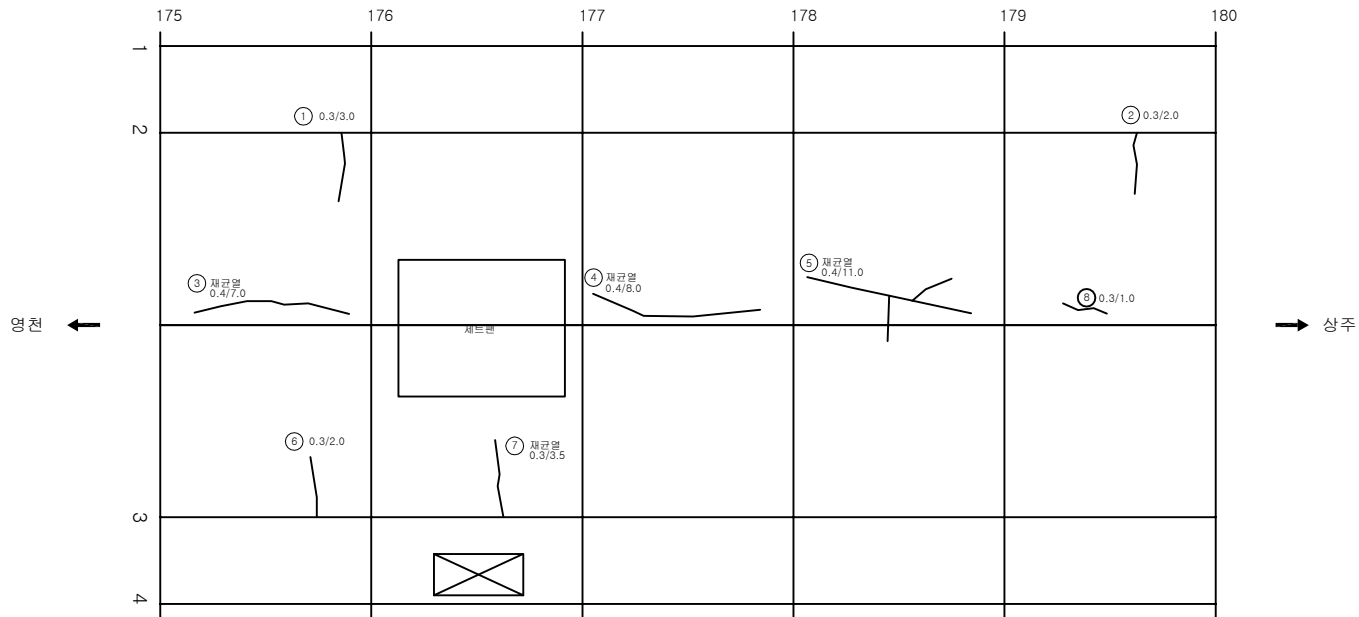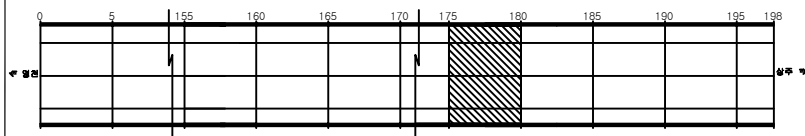[illegible]

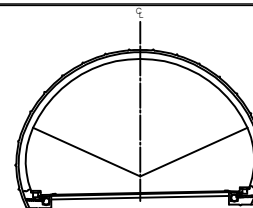SECTION






20


|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
|  | 빈 공간    |  | 방직문양   |  | 재질문양 | 상주유형친고속도로문(주)                                    |
|  | 태양, 태양  |  | 방직, 방손 |  | 채수   | 상주유형친고속도로문(주)                                    |
|  | 삼각, 삼각형 |  | 방직     |  | 회색문  | 상주유형친고속도로문(주) 사설문양연구자문양연구회<br>(2021년 11월 11일 발표) |
|  | 수평선     |  | 방직     |  | 회색   | 상주유형친고속도로문(주) 사설문양연구자문양연구회<br>(2021년 11월 11일 발표) |
|  | 수직선     |  | 방직     |  | 회색   | 상주유형친고속도로문(주) 사설문양연구자문양연구회<br>(2021년 11월 11일 발표) |
|  | 빈 공간    |  | 방직     |  | 회색   | 상주유형친고속도로문(주) 사설문양연구자문양연구회<br>(2021년 11월 11일 발표) |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.181~185

## 손상물량표

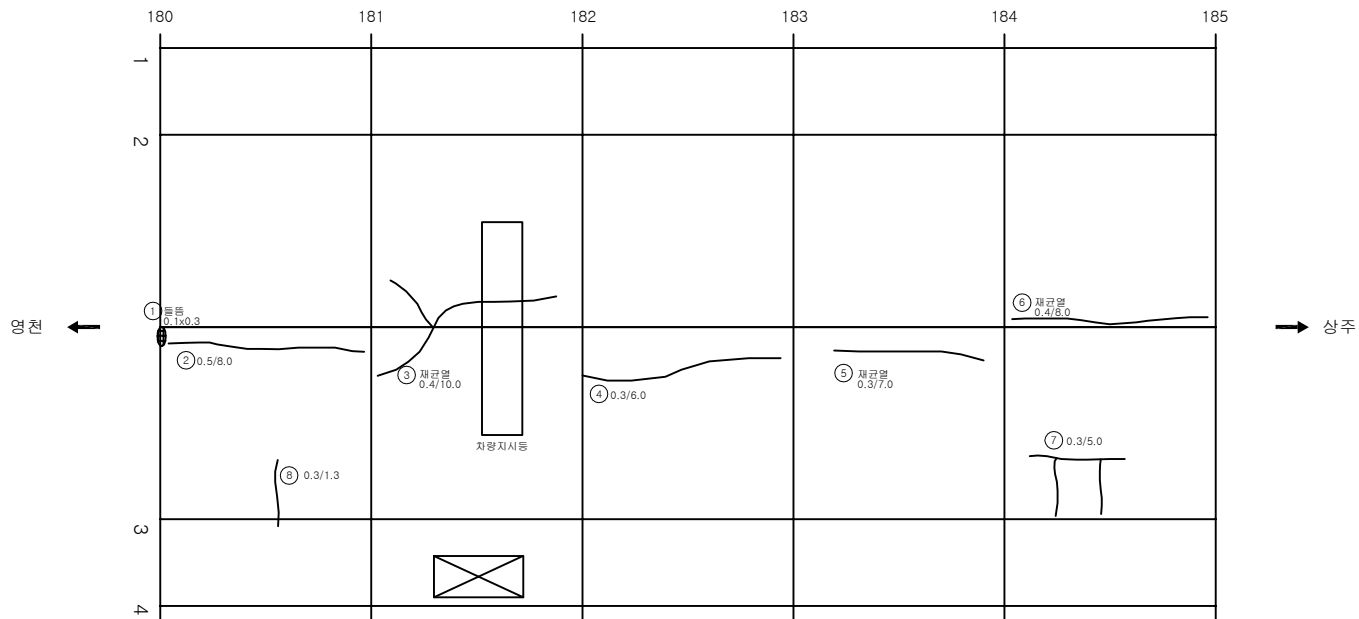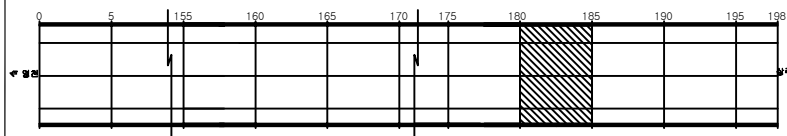[illegible]

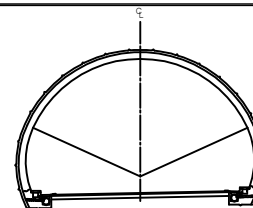SECTION





|   |   |
|---|---|
| 2 | 3 |
|---|---|


|                                                                                       |         |                                                                                       |          |                                                                                       |      |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|  | 빈 공간    |  | 빈 공간     |  | 빈 공간 | 문 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                          |
|  | 태양, 조명  |  | 벽돌, 콘크리트 |  | 천수   | 배<br>지<br>도                                                   |
|  | 나무, 삼각형 |  | 목재       |  | 외곽물  | 상주영천고속도로 사설 도로 안전-화자권경 및 생활환경이 용의<br>(2021년 하반기)를 위한 계획(안정권경) |
|  | 검이 나뭇잎  |  | 검은 색     |  | 물결   | 도<br>면<br>배<br>경<br>물결타월(상주방학) 외관조사사도                         |
|  | 나무      |  | 조각, 건축   |  | 기타   | 도<br>면<br>배<br>경<br>077                                       |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.186~190

## 손상물량표

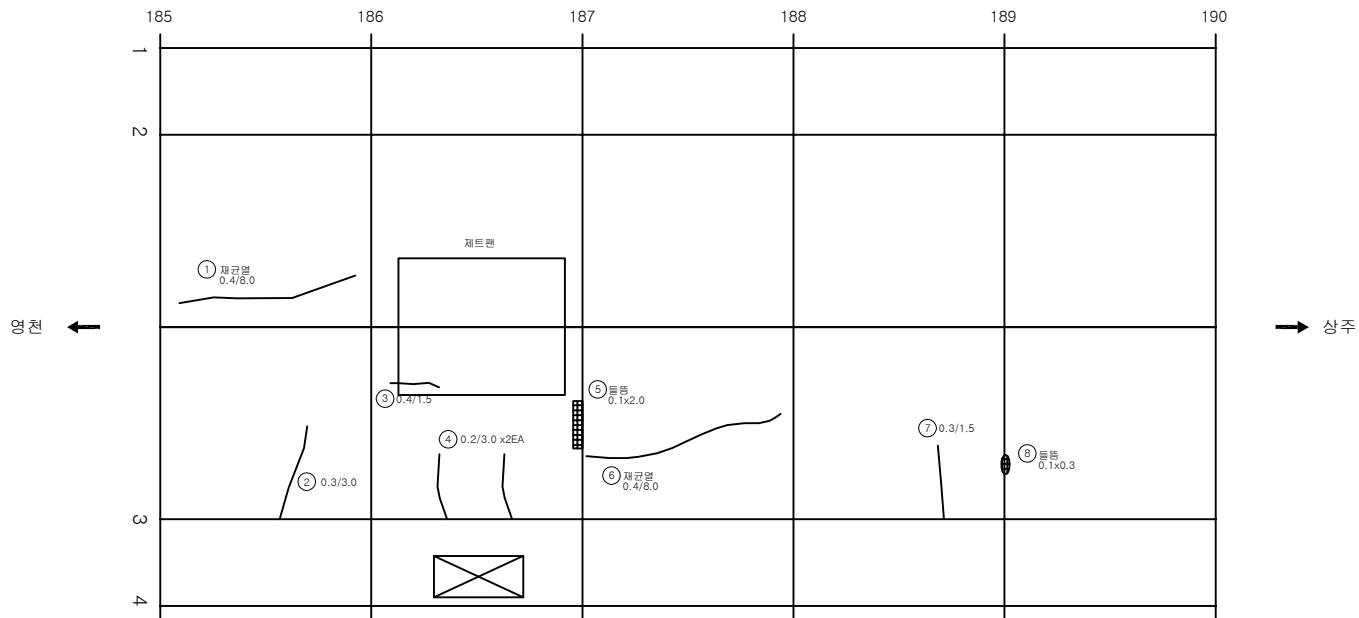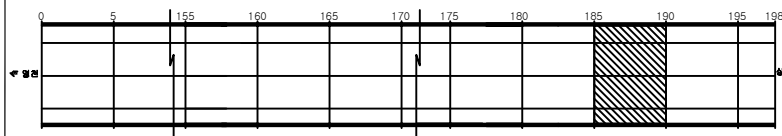[illegible]

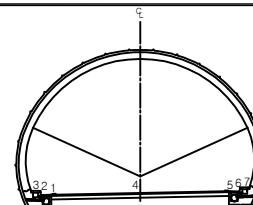SECTION






|   |    |
|---|----|
| 2 | 70 |
|---|----|


|                                                                                       |        |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
|  | 빈 칸    |  | 완전균열   |  | 재료변리 | 참 주 치<br>상주영천고속도로(주)                         |
|  | 태양, 태양 |  | 벽돌, 벽돌 |  | 채수   | 제 1<br>상주영천고속도로사업용 건축자재관리 및 관리용도로(주) (2022)  |
|  | 삼각, 삼각 |  | 벽돌     |  | 외곽물  | 제 2<br>상주영천고속도로사업용 건축자재관리 및 관리용도로(주) (2022)  |
|  | 수평선    |  | 벽돌     |  | 외곽물  | 제 3<br>상주영천고속도로사업용 건축자재관리 및 관리용도로(주) (2022)  |
|  | 수직선    |  | 벽돌     |  | 외곽물  | 제 4<br>상주영천고속도로사업용 건축자재관리 및 관리용도로(주) (2022)  |
|  | 빈 칸    |  | 벽돌     |  | 외곽물  | 제 5<br>상주영천고속도로사업용 건축자재관리 및 관리용도로(주) (2022)  |
|  | 빈 칸    |  | 벽돌     |  | 외곽물  | 제 6<br>상주영천고속도로사업용 건축자재관리 및 관리용도로(주) (2022)  |
|  | 빈 칸    |  | 벽돌     |  | 외곽물  | 제 7<br>상주영천고속도로사업용 건축자재관리 및 관리용도로(주) (2022)  |
|  | 빈 칸    |  | 벽돌     |  | 외곽물  | 제 8<br>상주영천고속도로사업용 건축자재관리 및 관리용도로(주) (2022)  |
|  | 빈 칸    |  | 벽돌     |  | 외곽물  | 제 9<br>상주영천고속도로사업용 건축자재관리 및 관리용도로(주) (2022)  |
|  | 빈 칸    |  | 벽돌     |  | 외곽물  | 제 10<br>상주영천고속도로사업용 건축자재관리 및 관리용도로(주) (2022) |
|  | 빈 칸    |  | 벽돌     |  | 외곽물  | 제 11<br>상주영천고속도로사업용 건축자재관리 및 관리용도로(주) (2022) |
|  | 빈 칸    |  | 벽돌     |  | 외곽물  | 제 12<br>상주영천고속도로사업용 건축자재관리 및 관리용도로(주) (2022) |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.191~195

## 손상물량표

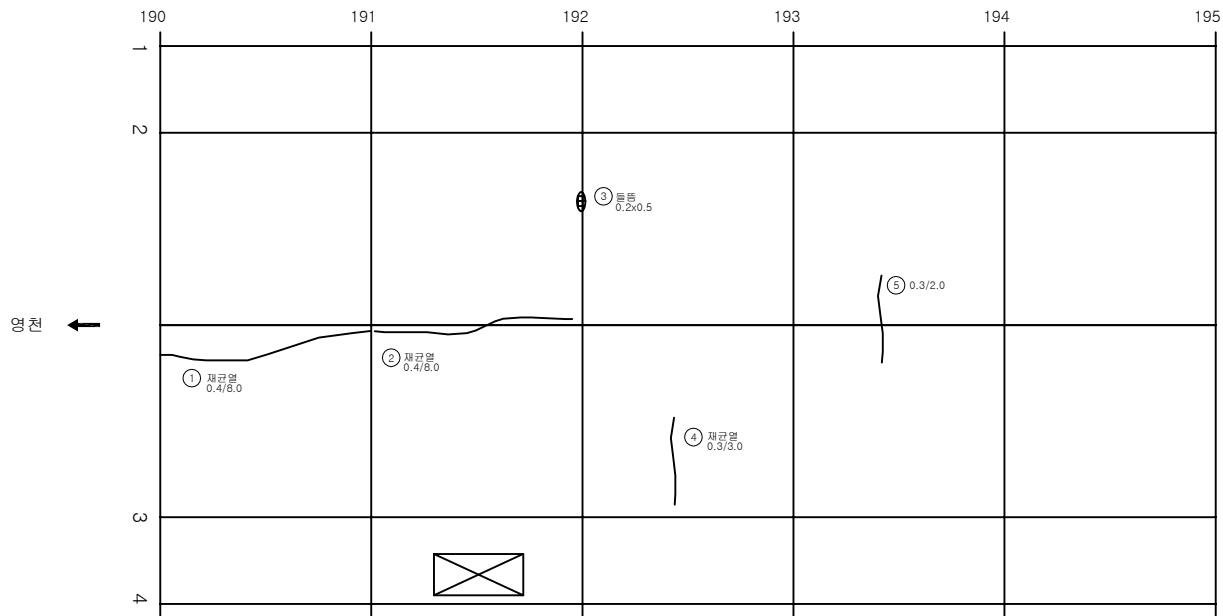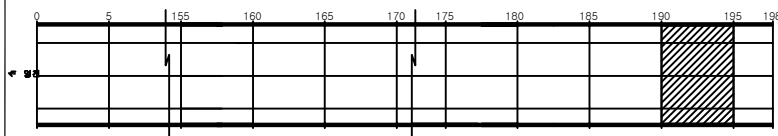[illegible]

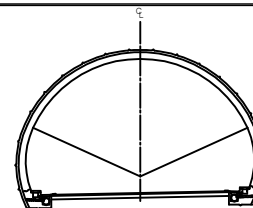SECTION






207


|                                                                                       |        |                                                                                       |        |                                                                                       |        |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
|  | 빈 칸    |  | 교차갈림   |  | 대교갈림   | 주 치<br>상주형천고속도도(주)                          |
|  | 태양, 태양 |  | 직선, 직선 |  | 육각     | 태 양<br>상주형천고속도도(태양)<br>(태양을 나타내는 기호) 제 1202 |
|  | 삼각, 삼각 |  | 정사, 정사 |  | 별자, 별자 | 삼각<br>상주형천고속도도(삼각)<br>(별자를 나타내는 기호) 제 1202  |
|  | 수평선    |  | 교차     |  | 대교     | 수 평 선<br>상주형천고속도도(수평선) 외관조사도                |
|  | 대각     |  | 회전, 회전 |  | 기타     | 대 각 선<br>079                                |

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.196~198

## 손상물량표

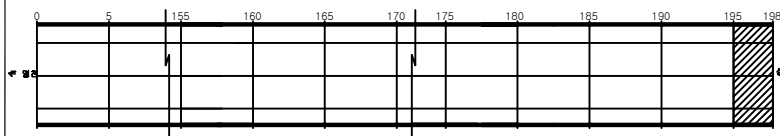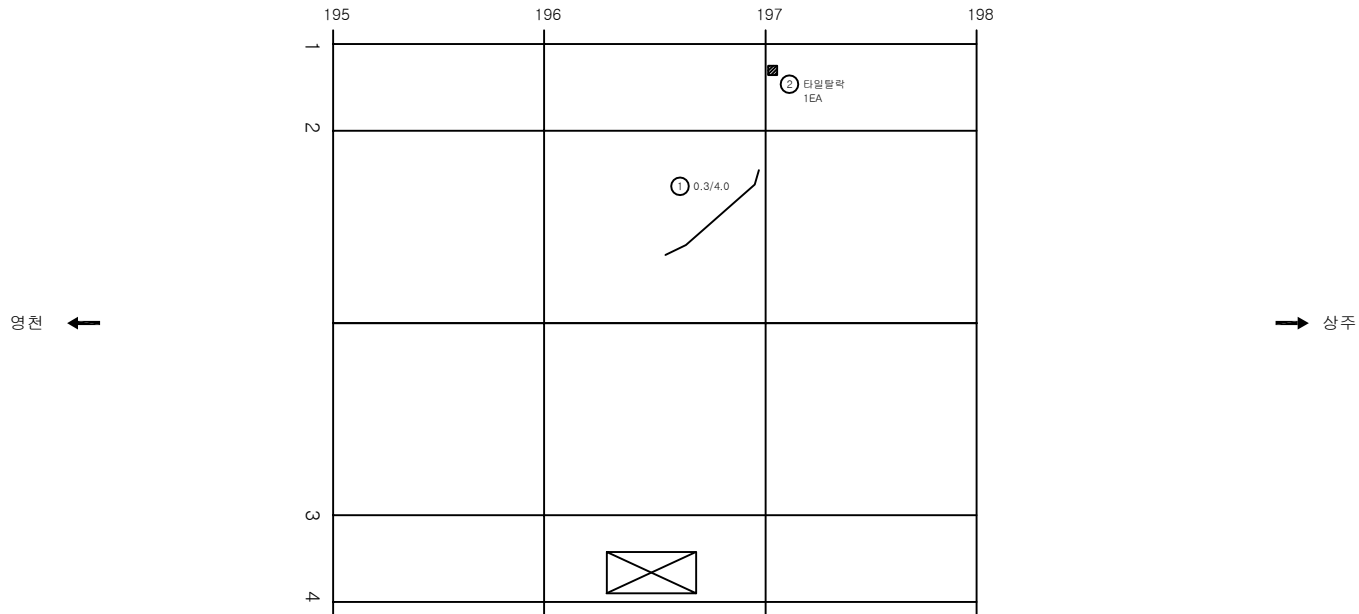[illegible]

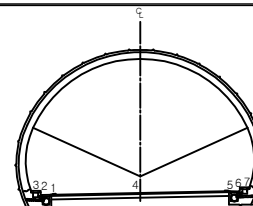SECTION



27


|  |         |        |                                                      |
|--|---------|--------|------------------------------------------------------|
|  |         |        | 참 주 치<br>상주영원고속도로(주)                                 |
|  | 태양, 태양  | 채소     | 배우 영                                                 |
|  | 수산, 수산물 | 모직물    | 상주영원고속도로 시설물 안전·화재관련 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결산안전점검) |
|  | 수리 부품   | 금장 보행도 | 내외연영<br><b>경북비밀(상주방향) 외곽조사항도</b>                     |
|  | 표지, 표창  | 기타     | 내외연영<br>080                                          |

강문




ID:평호터널(상주)- 갯문(진입부)

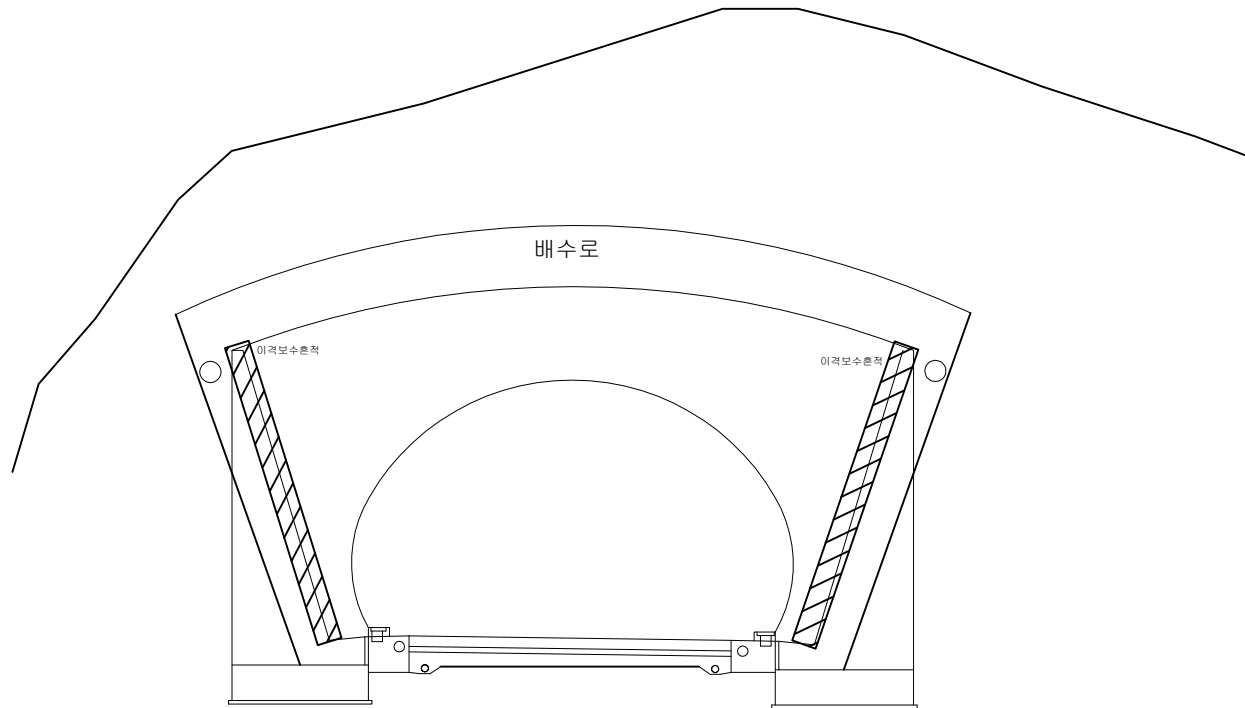
손 상 물 량 표

[illegible]

## KEY PLAN



SECTION

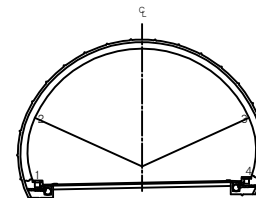

|   |   |
|---|---|
| 2 | 5 |
|---|---|

|  |          |  |          |  |        |                                                                 |
|--|----------|--|----------|--|--------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 도 로      |  | 고속도로     |  | 국 도 도로 | 주 주 치<br>상주영천고속도로(주)                                            |
|  | 하 강, 호수  |  | 하 강, 하천  |  | 호 수    | 영 영<br><br>상주영천고속도로 시설물 안전·화재점검 및 성능평가 용역<br>(2021년 하반기 결산안전점검) |
|  | 교 교, 다 다 |  | 터 터      |  | 정 정    |                                                                 |
|  | 건 건      |  | 공 공      |  | 농 농    | 단 단<br>경 경 타(상주방항) 외관조사항도                                       |
|  | 산 산      |  | 산 산, 들 들 |  | 기 타    | 단 단<br>영 영 타(상주방항) 외관조사항도<br>O81                                |

