

서부간선지하도로 정기 , 정밀안전점검 용역

외관조사망도


(서부간선지하도로 (일직방향))-2공구

서서울도시고속도로(주)


(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
2	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.5	-	2.50	m	1	2.50	22'상 보강
3	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
4	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
5	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
6	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

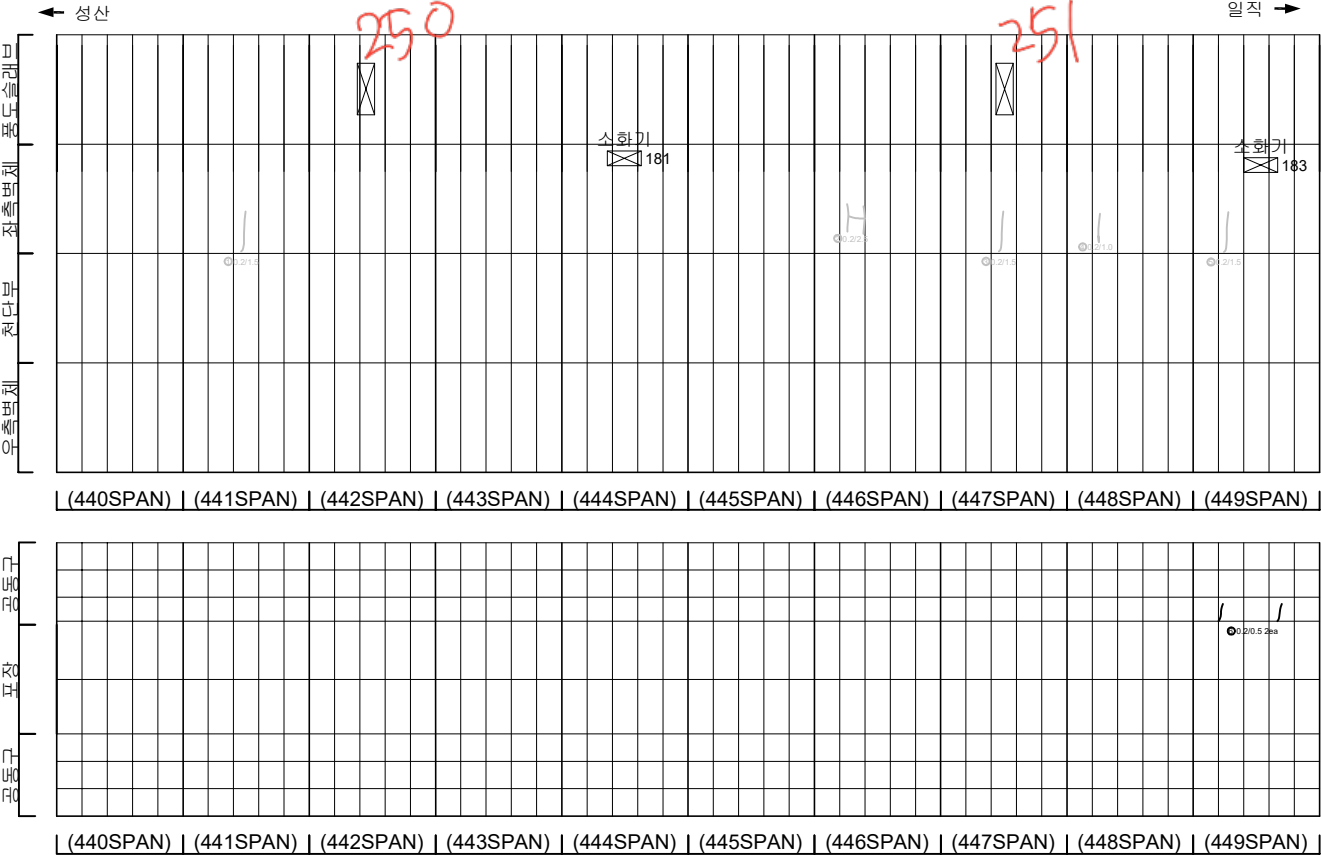

KEY PLAN

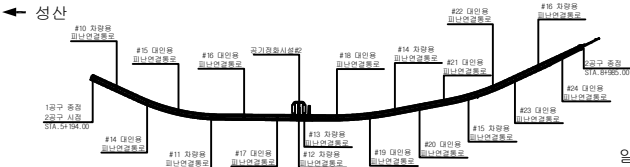

SECTION




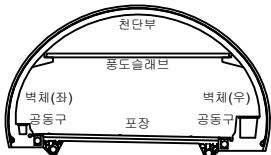


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 440~449구간(일직)
도면번호	01


일직 →

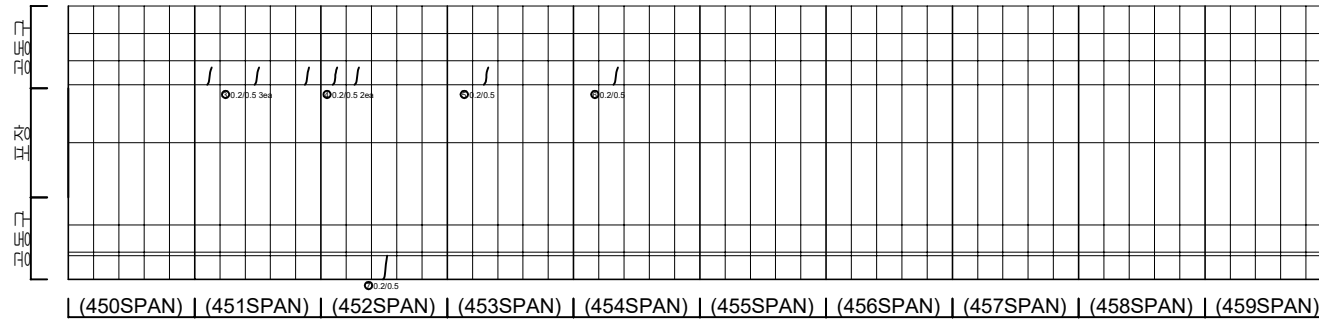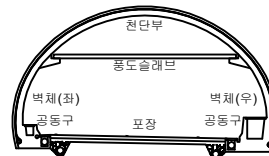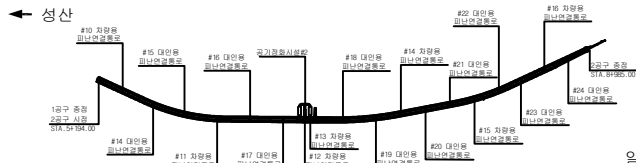[illegible]


지 번				발 주 처 서서울도시고속도로(주)
				용 역 명 서부산선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
				
				도 면 명 서부산선지하도로 NATM 450~459구간(일직)
				도 면 번 호 02

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
5	21하	측벽부	방상균열	-	1.5	1.5	2.25	m²	2	4.50	22'상 보수
6	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.5	1.50	m²	1	1.50	22'상 보수
7	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.5	1.50	m²	1	1.50	22'상 보수
8	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
9	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	3	3.00	22'상 보수
10	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.0	1.00	m²	1	1.00	22'상 보수
11	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.0	1.00	m²	3	3.00	22'상 보수
12	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

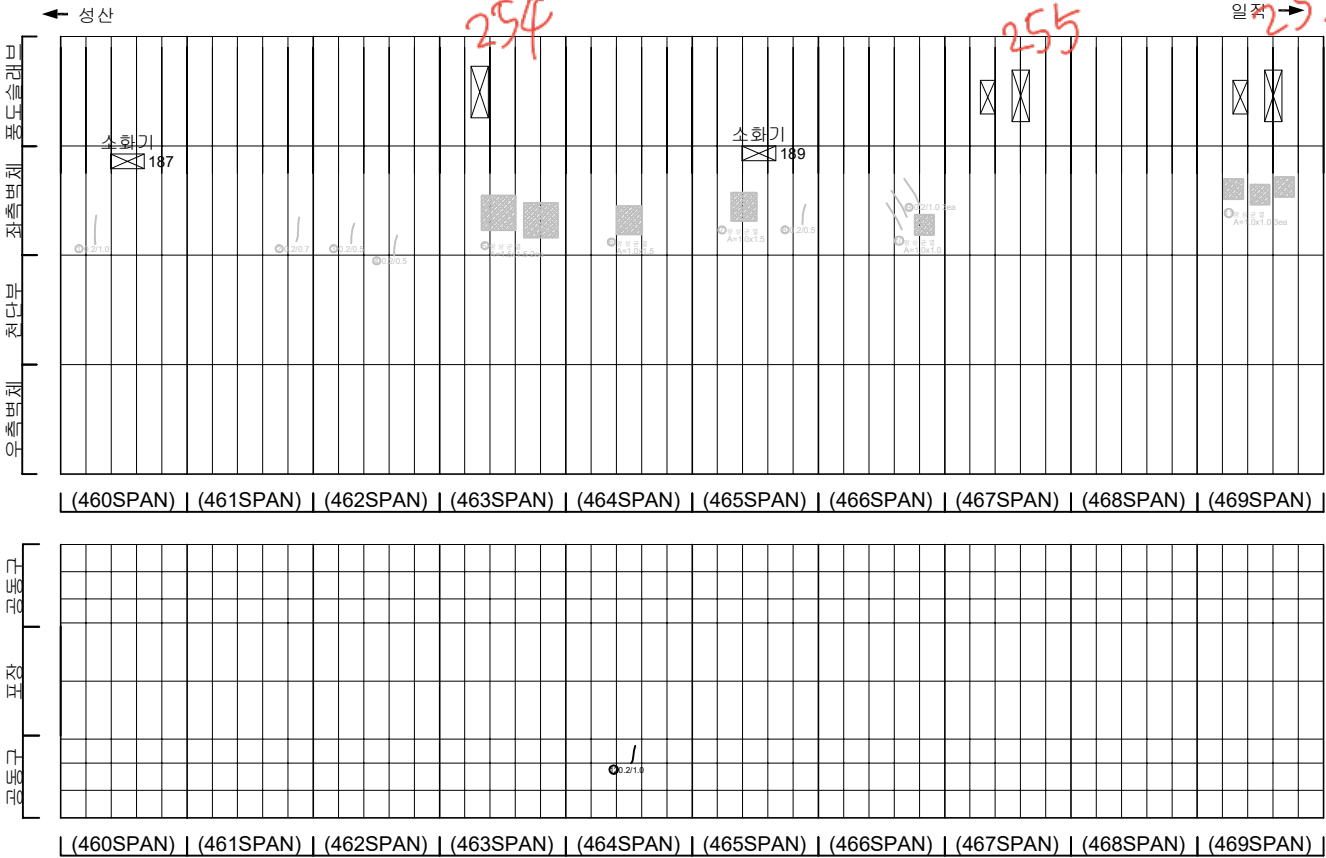

KEY PLAN

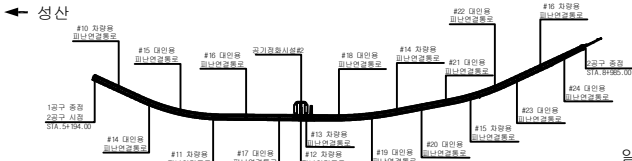

SECTION

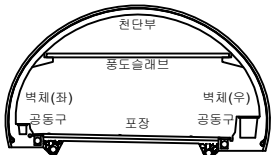


범례

균열	방상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 460~469구간(일직)
도면번호	03

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 률	단위	개소	총합 률	
1	21년	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
3	21년	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
5	21년	측벽부	양상균열	-	1.0	1.5	1.50	m	1	1.50	22'상 보
6	21년	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
7	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
8	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보수
9	21년	측벽부	돌출부인	-	0.1	0.7	0.07	m	1	0.07	22'상 보수
10	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
11	21년	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

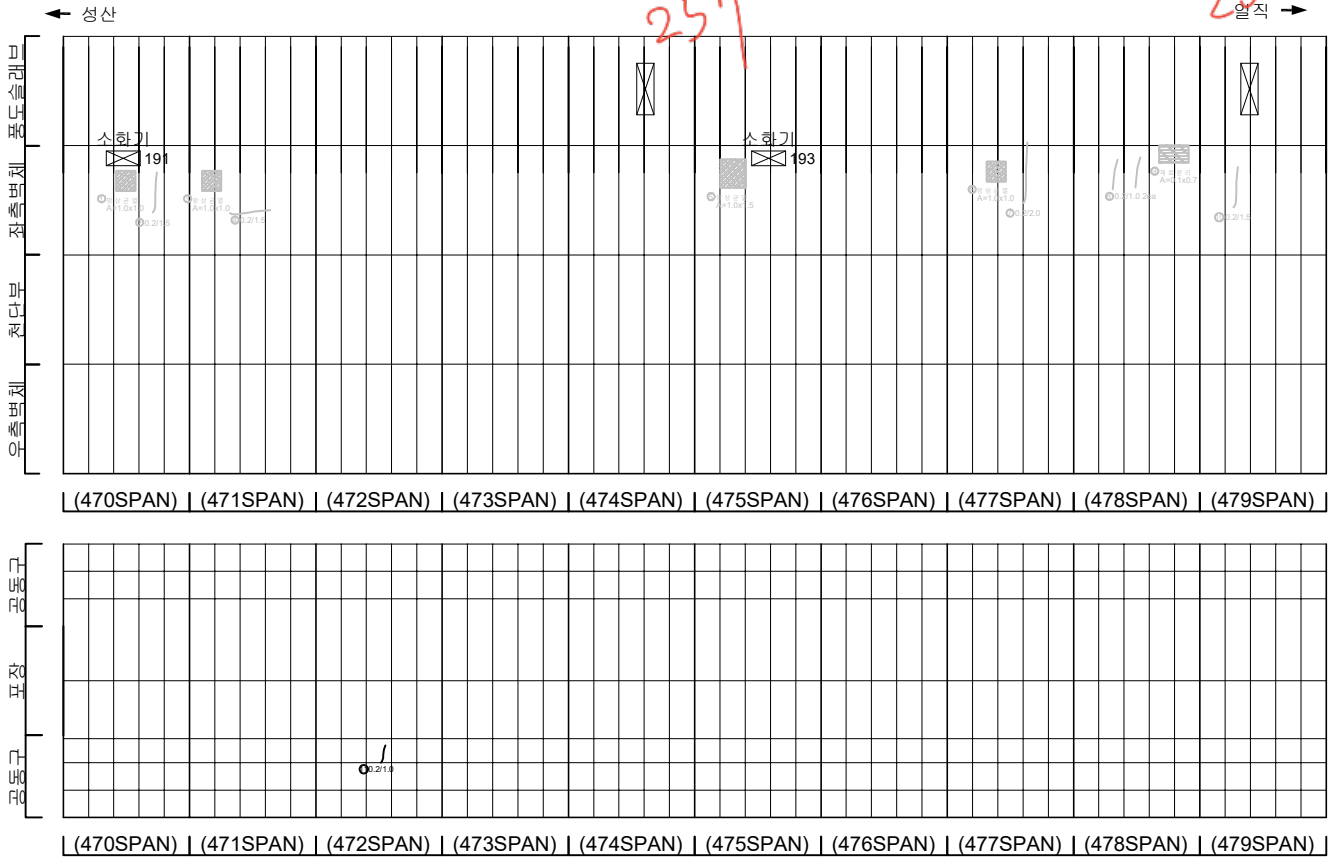

KEY PLAN

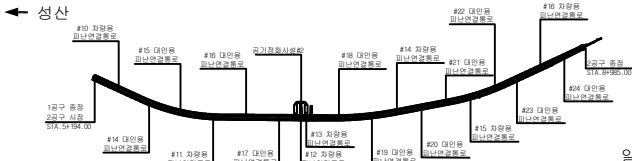

SECTION

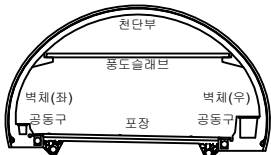


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 470~479구간(일직)
도면번호	04

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보강
3	215	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
4	215	풍도슬래브	파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
5	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
8	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
9	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
10	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.2	-	0.20	m	1	0.20	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

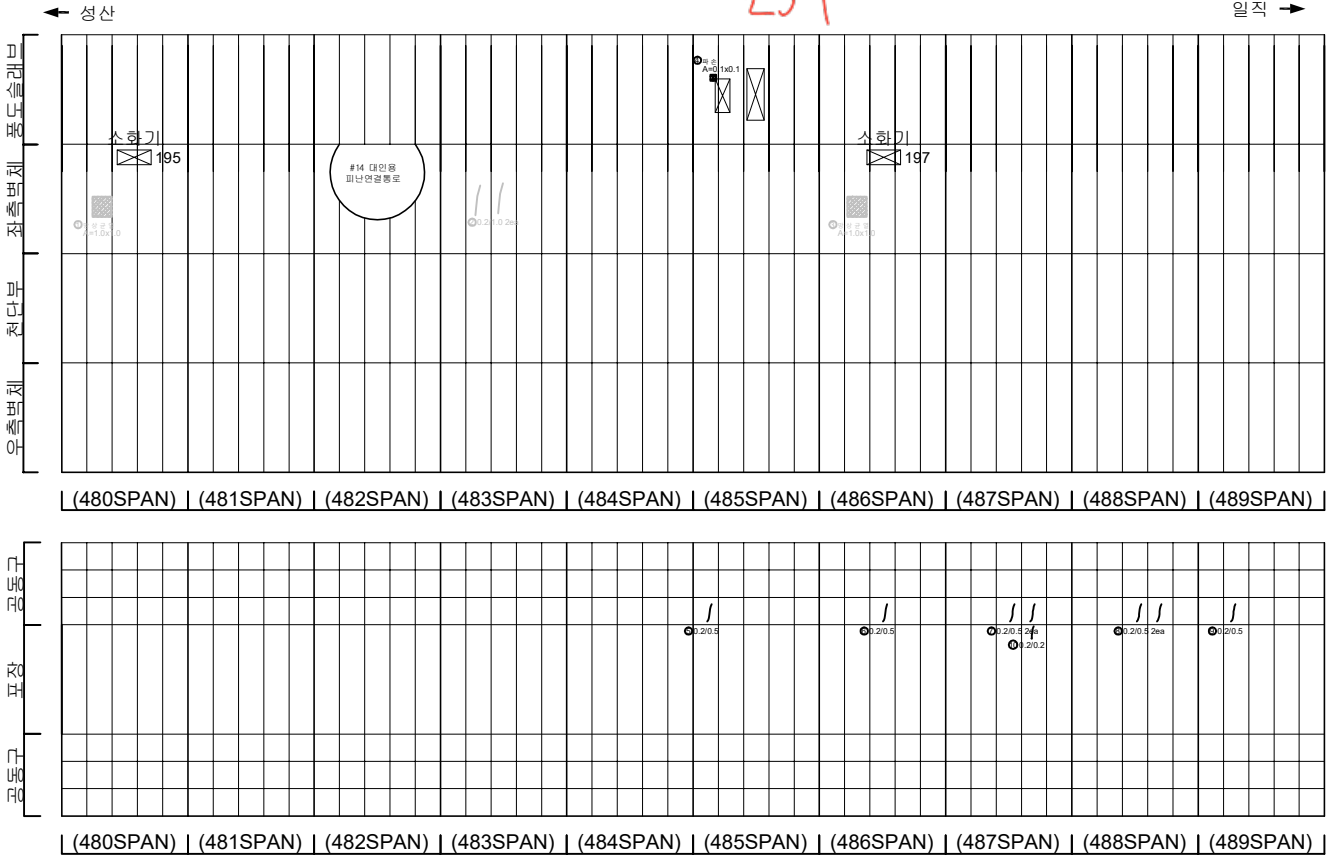


균열	양상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	박리, 파손	채수	서서울도시고속도로(주)
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서부간선지하도로 NATM 480~489구간(일직)
			도면번호
			05

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	광상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ³	1	1.00	22'상 보강
2	21하	측벽부	재료분리	-	0.1	0.3	0.03	m ³	1	0.03	22'상 보강
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

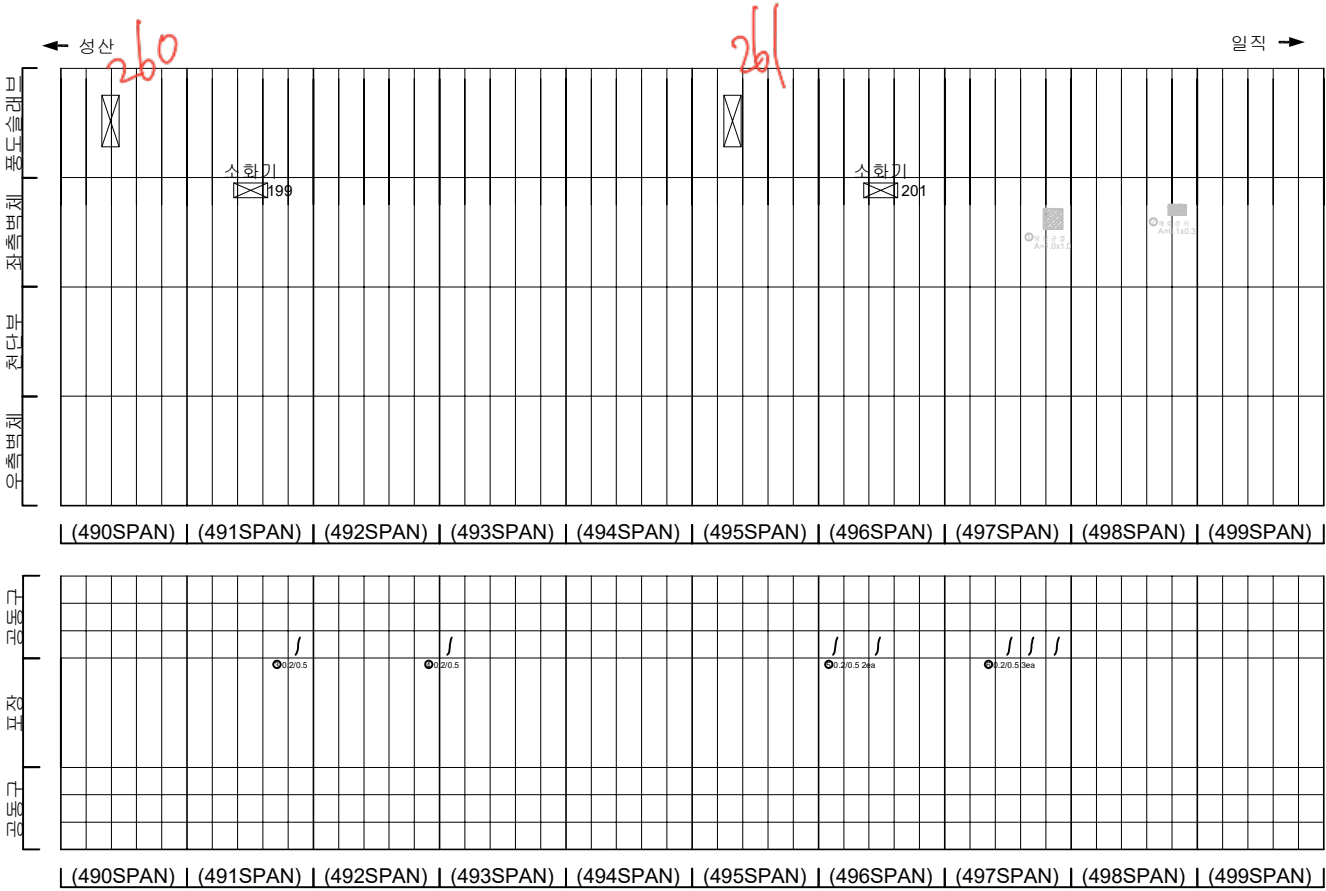

KEY PLAN

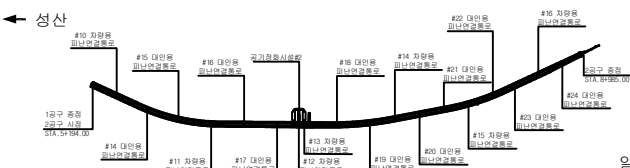

SECTION

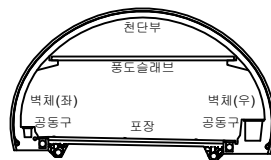


범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 51~60구간(일직)
도 면 번호	06

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	공동구 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	4	0.04	
2	21하	평도슬래브	파손	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
3	21하	측벽부	탈락물량	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	22.5% 보수
4	21하	공동구	공동구 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

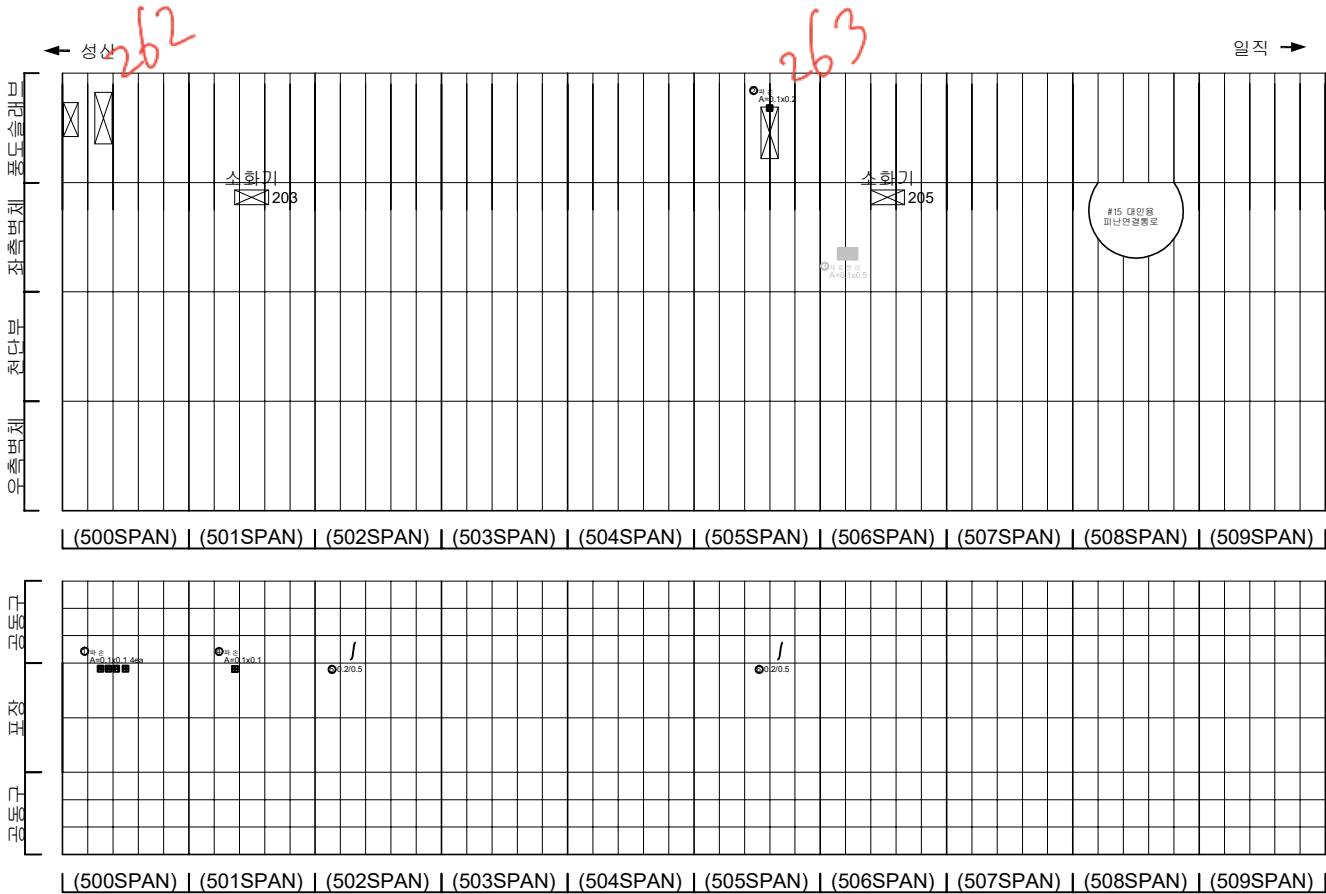

KEY PLAN

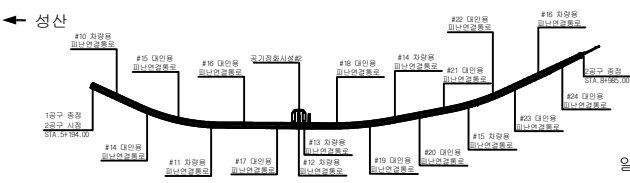

SECTION

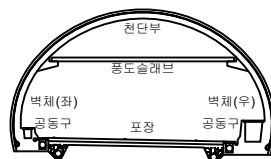


범례

	콘크리트		강근콘크리트		재료분리
	관절, 팽창, 수축		균열, 파손		채수
	수, 배수		벽체		퇴적물
	도로면		지하		열화
	기초		토질, 변형		기타


발주처	서울특별시교통공사(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 500~509구간(일직)
도면번호	07

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

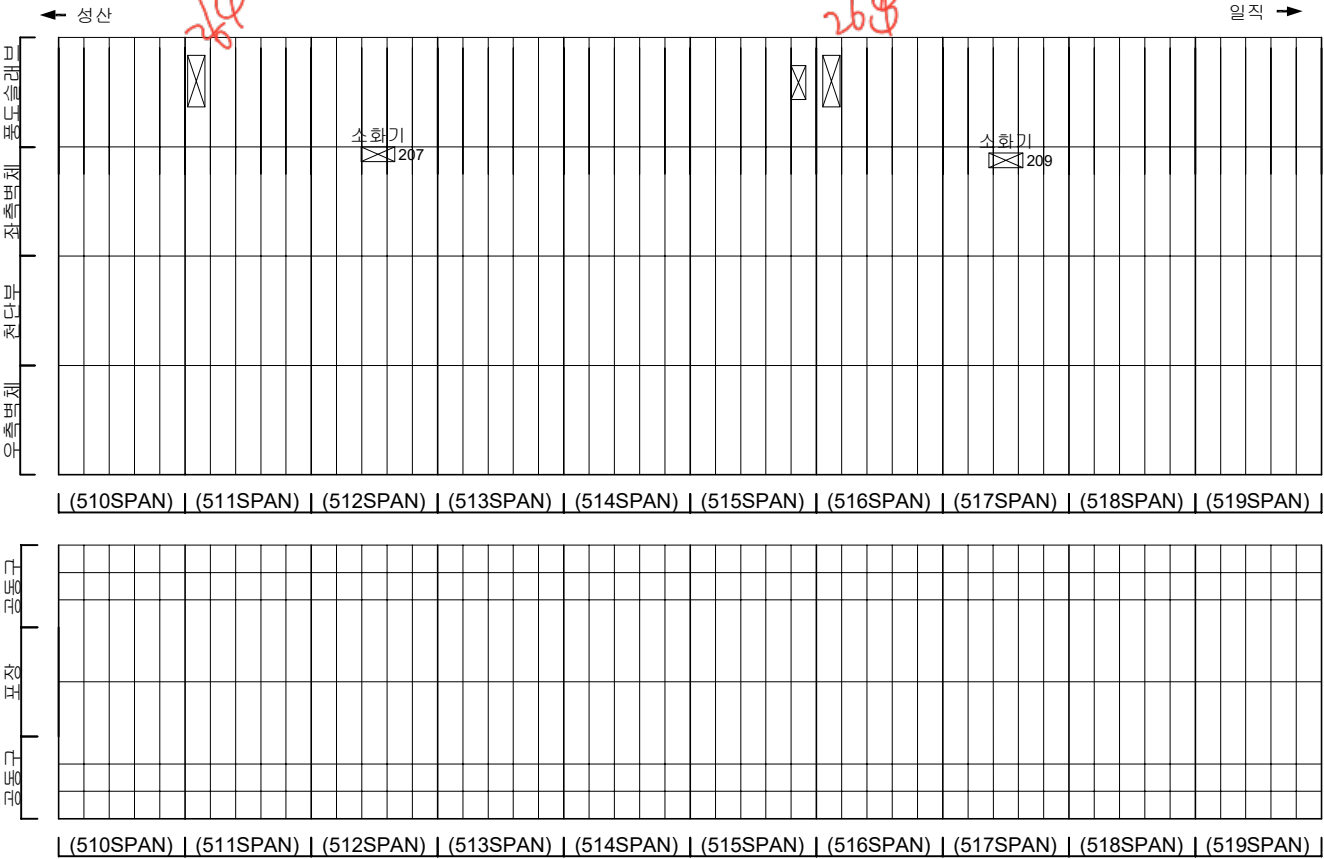

KEY PLAN

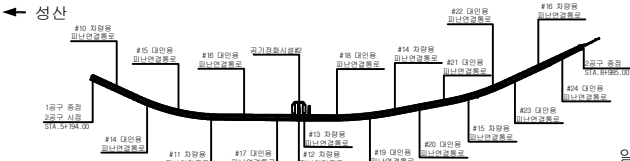

SECTION

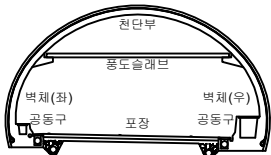


범례

	관 열		양상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	침하노출		침하		열화
	부식		조굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 510~519구간(일직)
도 면 번호	08

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

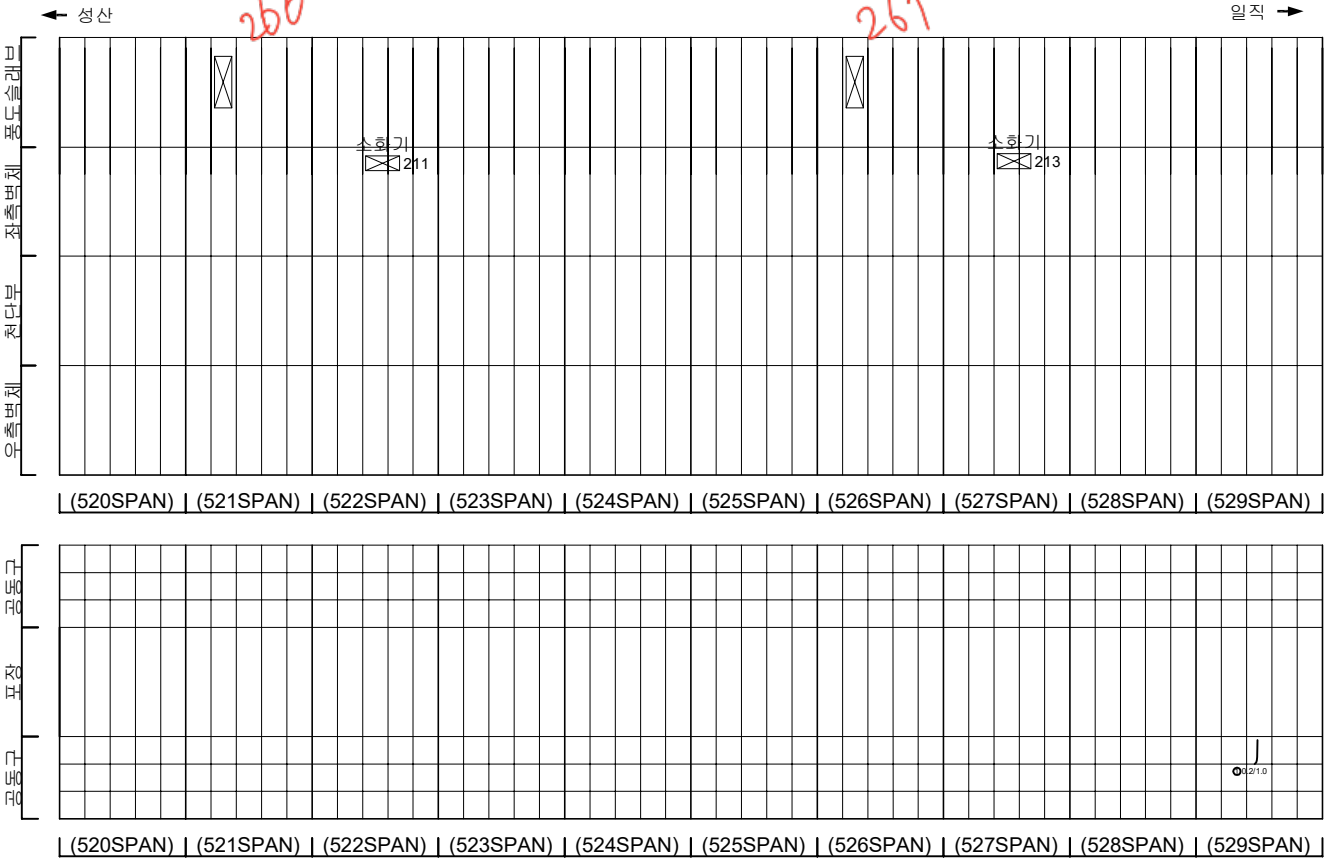

KEY PLAN

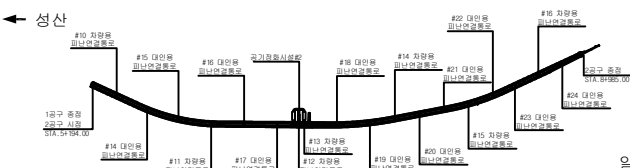

SECTION

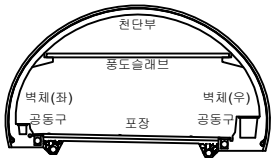


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 520~529구간(일직)
도 면 번호	09

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

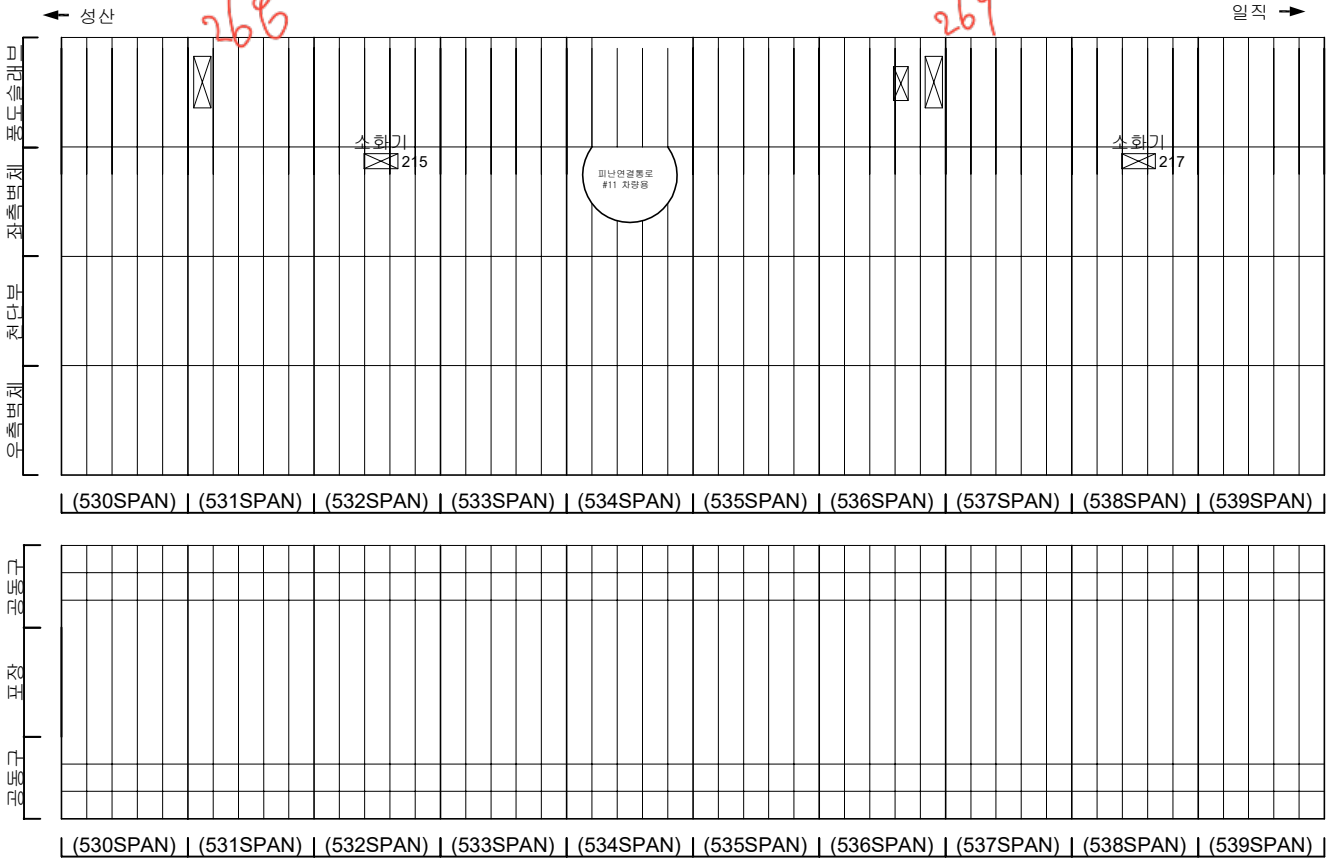

KEY PLAN

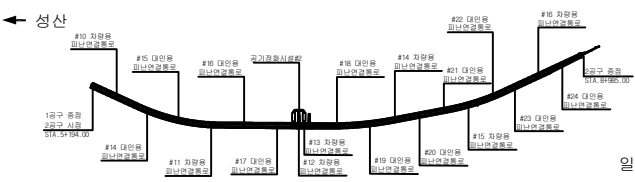

SECTION

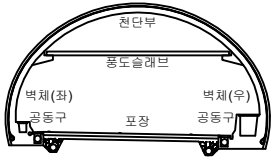




범례

	콘크리트		강근콘크리트		재료분리
	관절, 팽창, 수축		균열, 파손		채수
	배수, 급수부		벽돌		되적물
	철근노출		모래		골재
	기초		흙, 흙		기타

발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 530~539구간(일직)
도면번호	10

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215	풍도슬래브	풍도슬래브 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	215	포장부	배수구 주변 파손	-	0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
3	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
5	22상	현단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

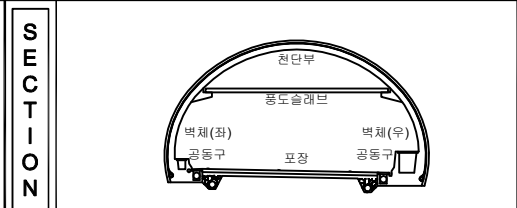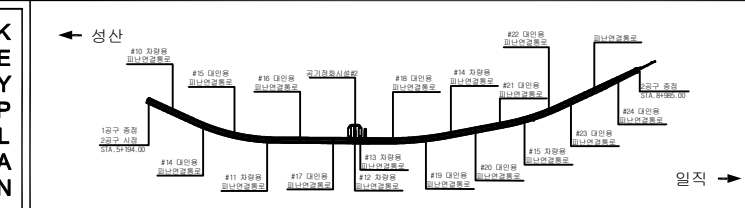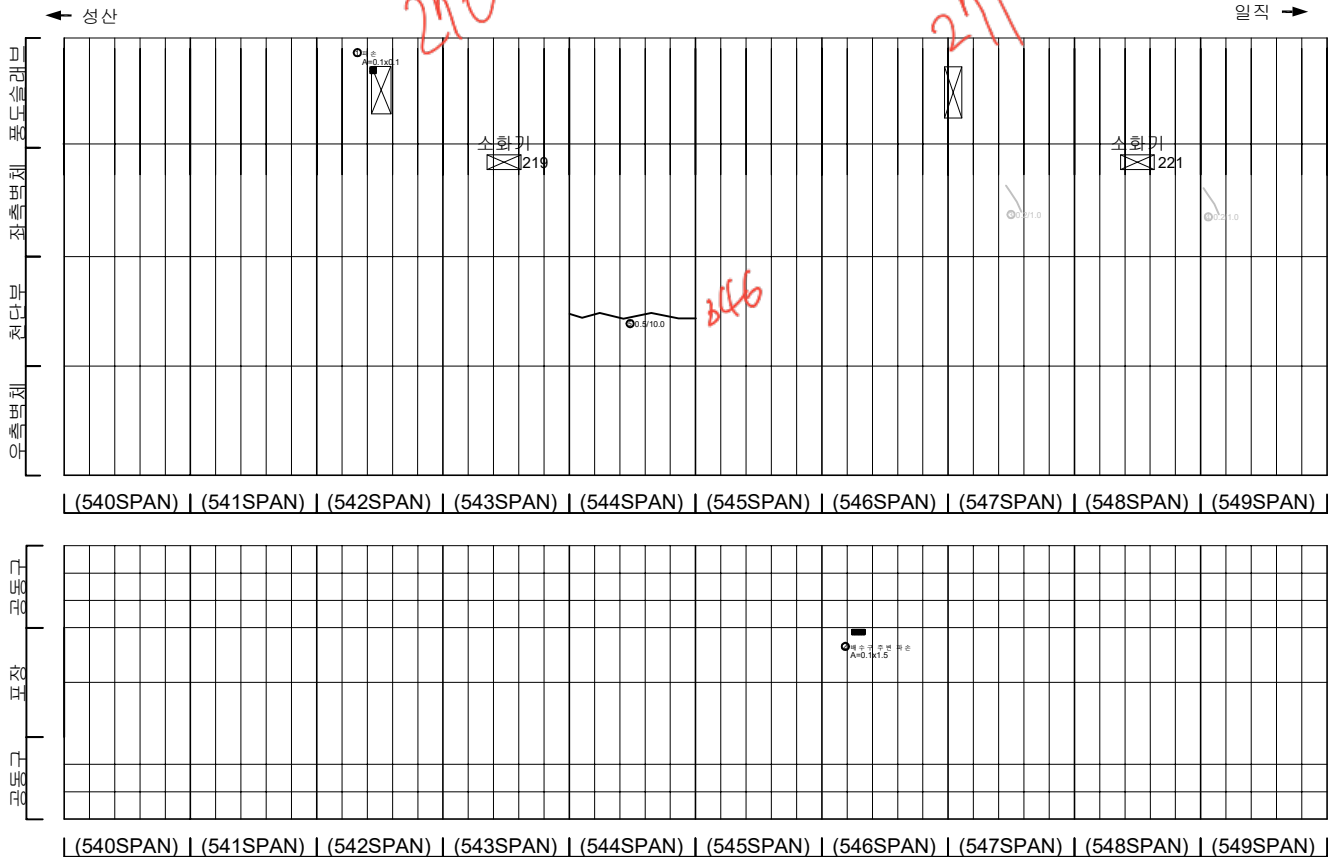


범 례	구분	상상구분	재료분리	발 주 처
	편지, 공동	벽면, 파손	채수	서서울도시고속도로(주)
	누수, 습윤부	벽면	퇴적물	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	철근노출	침하	열화	도 면 명
	부식	좌굴, 변형	기타	서부간선지하도로 NATM 540~549구간(일직)
				도면 번호

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상률(%)	단위	개소	총합량	
1	2158	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	22'정 보수
2	2288	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

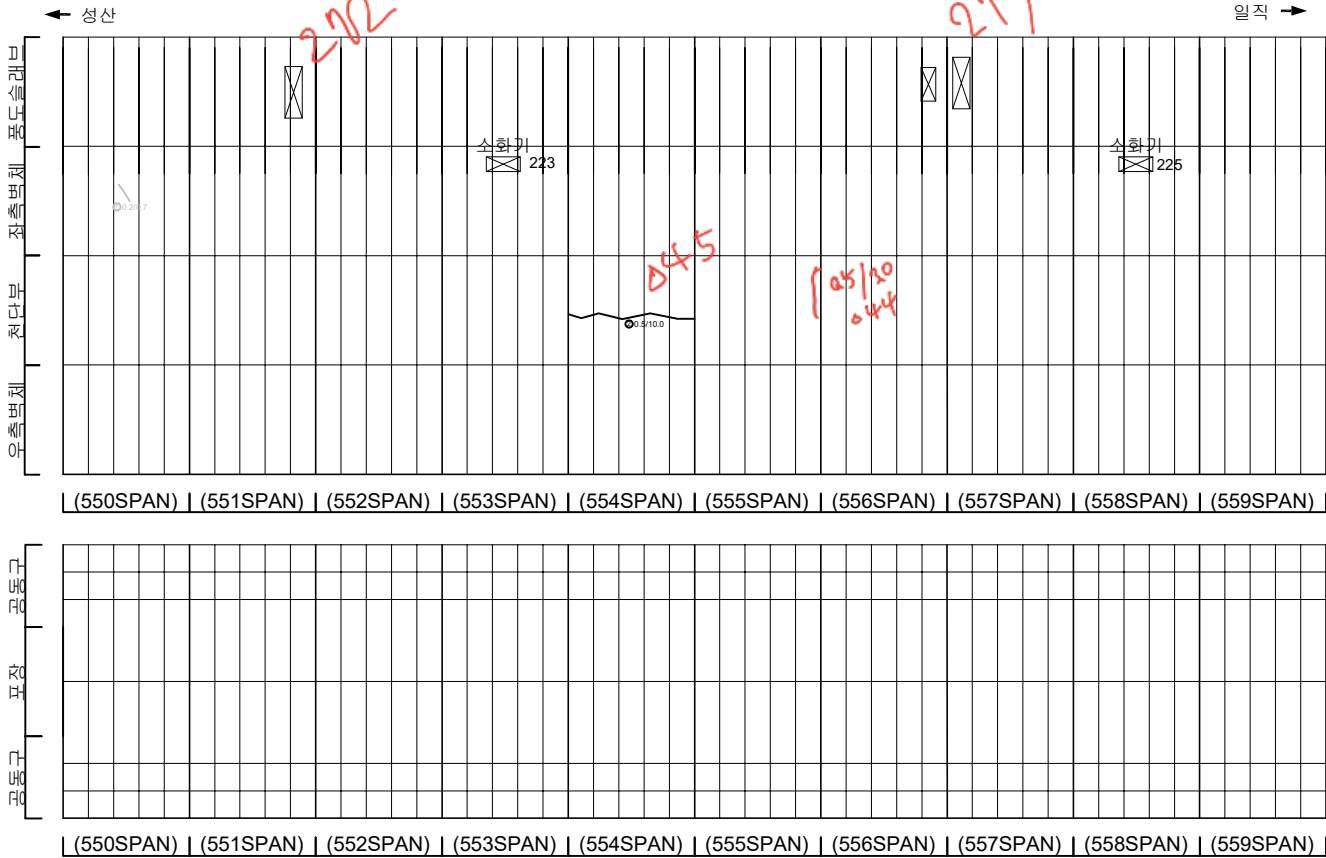

KEY PLAN

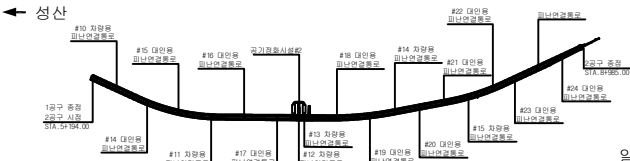

SECTION

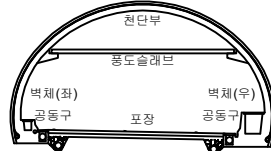


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 550~559구간(일직)
도면번호	12

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	21년 보수
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

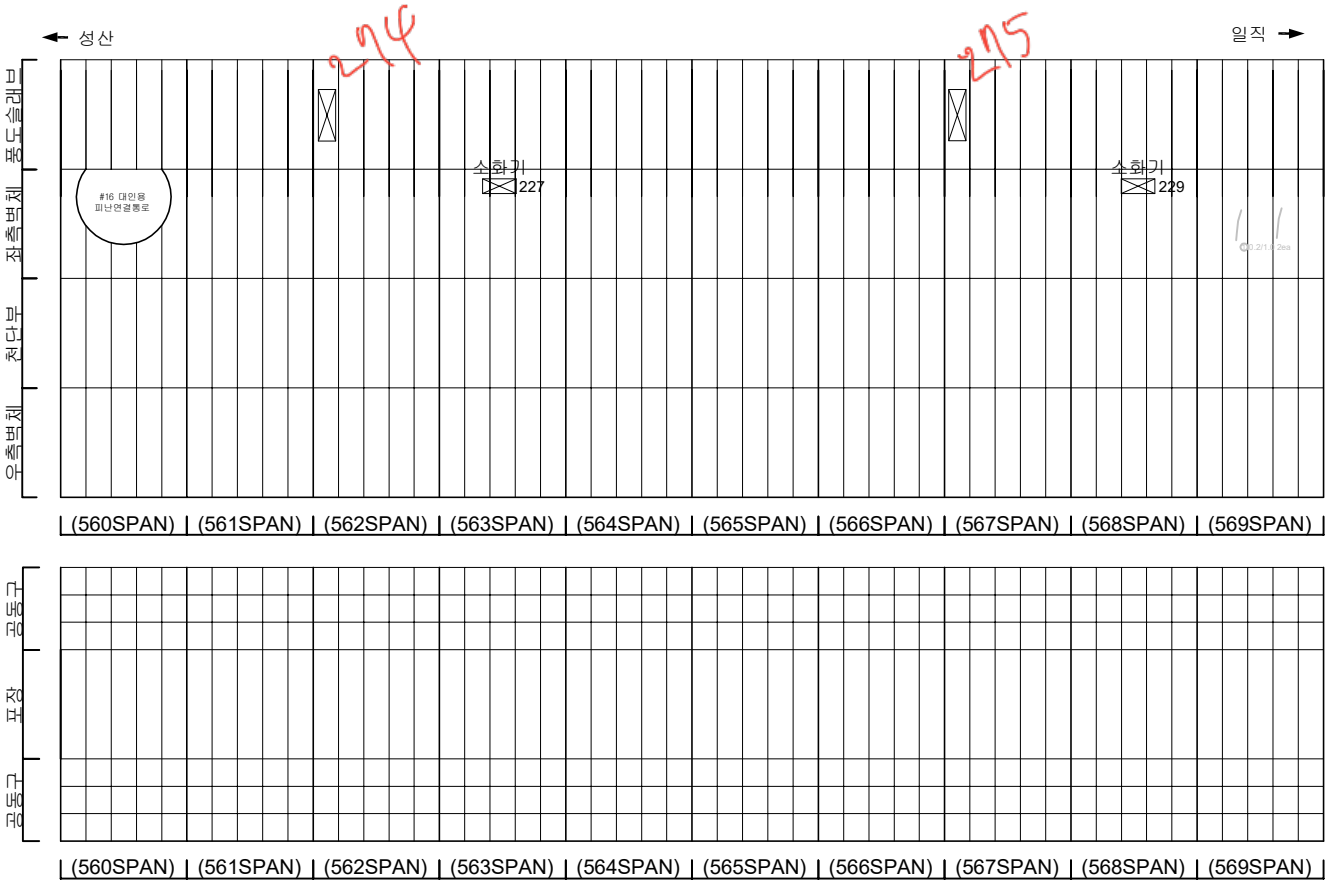

KEY PLAN

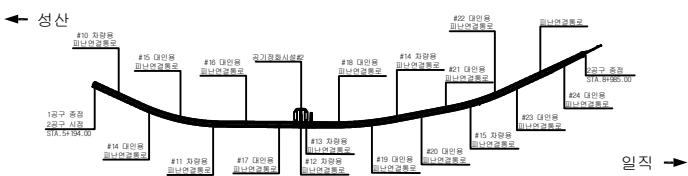

SECTION

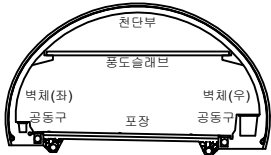


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 560~569구간(일직)
도면번호	13

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	21하	측벽부	경상균열		1.0	1.0	1.00	m		1.00	22상 보강
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
10	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
11	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
12	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
13	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
14	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

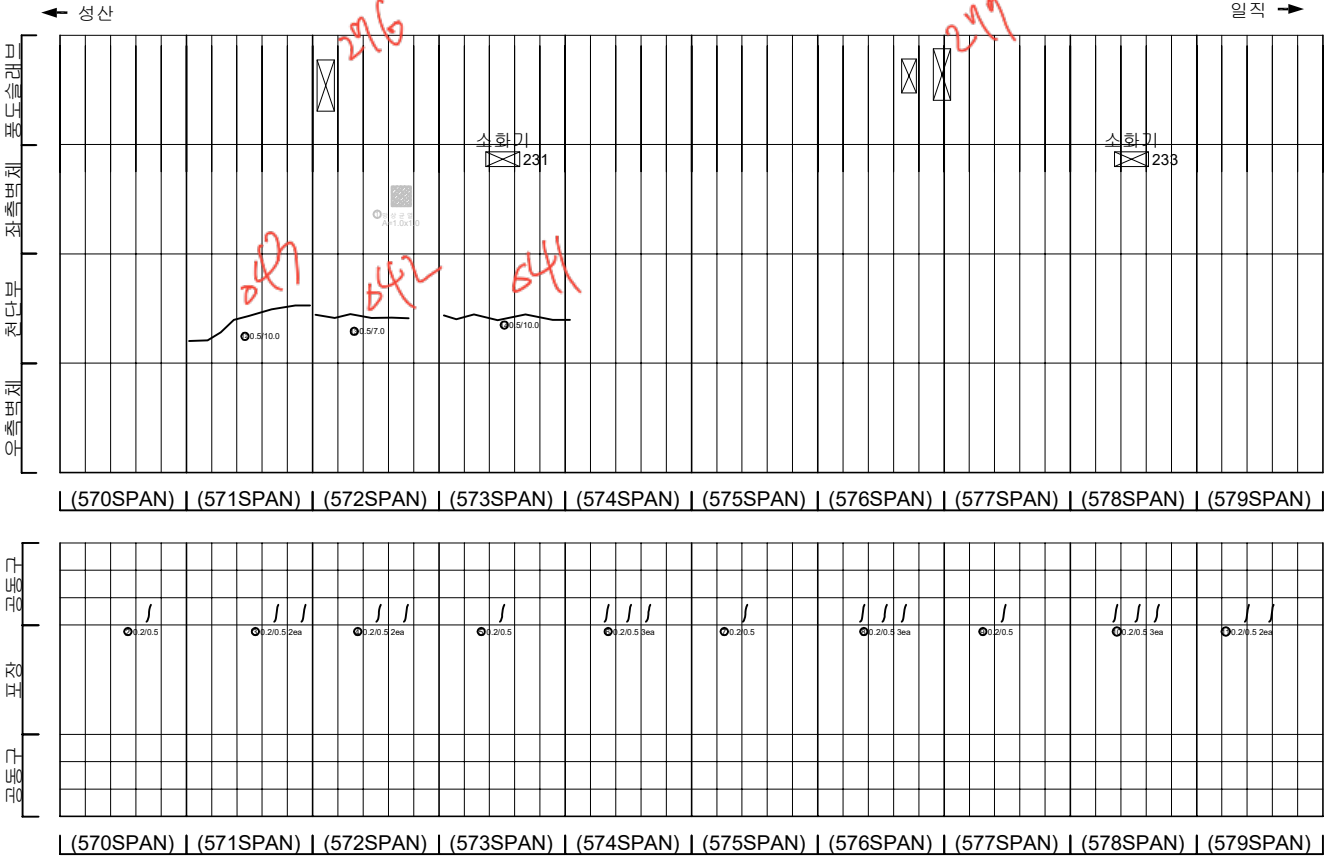

KEY PLAN

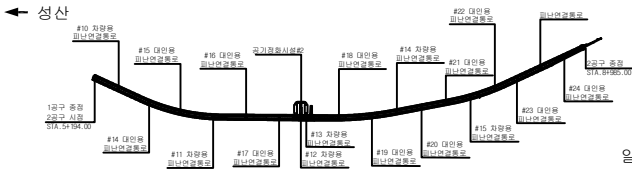

SECTION

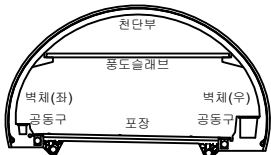


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 570~579구간(일직)
도면번호	14

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보강
2	21하	측벽부	방식균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
9	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
10	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
12	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

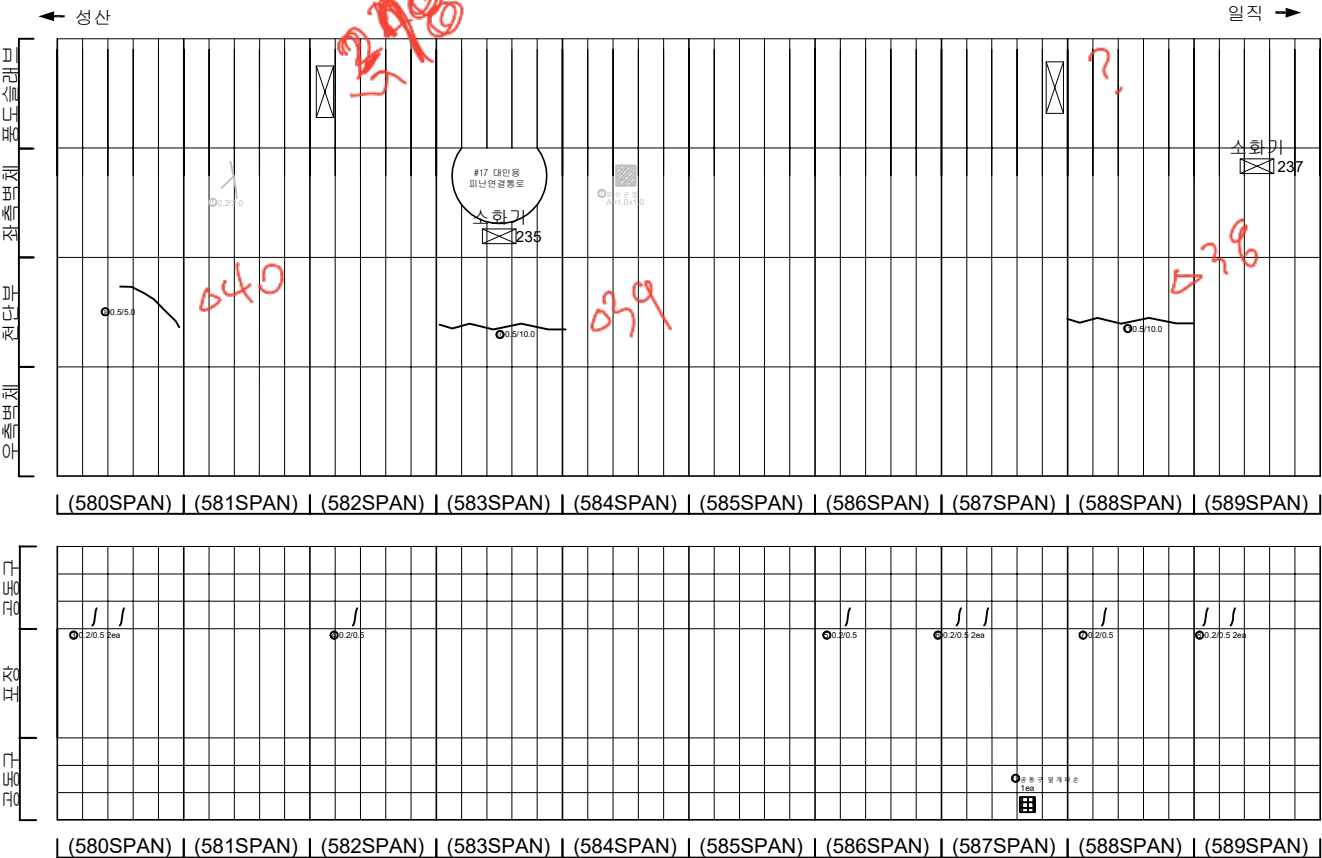

KEY PLAN

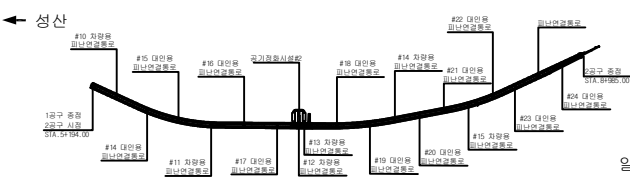

SECTION

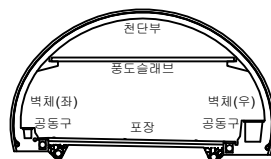


범례

	균열		양상균열		재료분리
	침하, 공동		벽리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽태		되적물
	침하노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 580~589구간(일직)
도 면 번호	15

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상률	단위	개소	총합량	
1	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
3	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
4	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
5	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
8	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
9	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
10	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
11	215	공동구	공동구 파손	-	-	-	1.00	m	1	1.00	
12	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
13	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
14	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

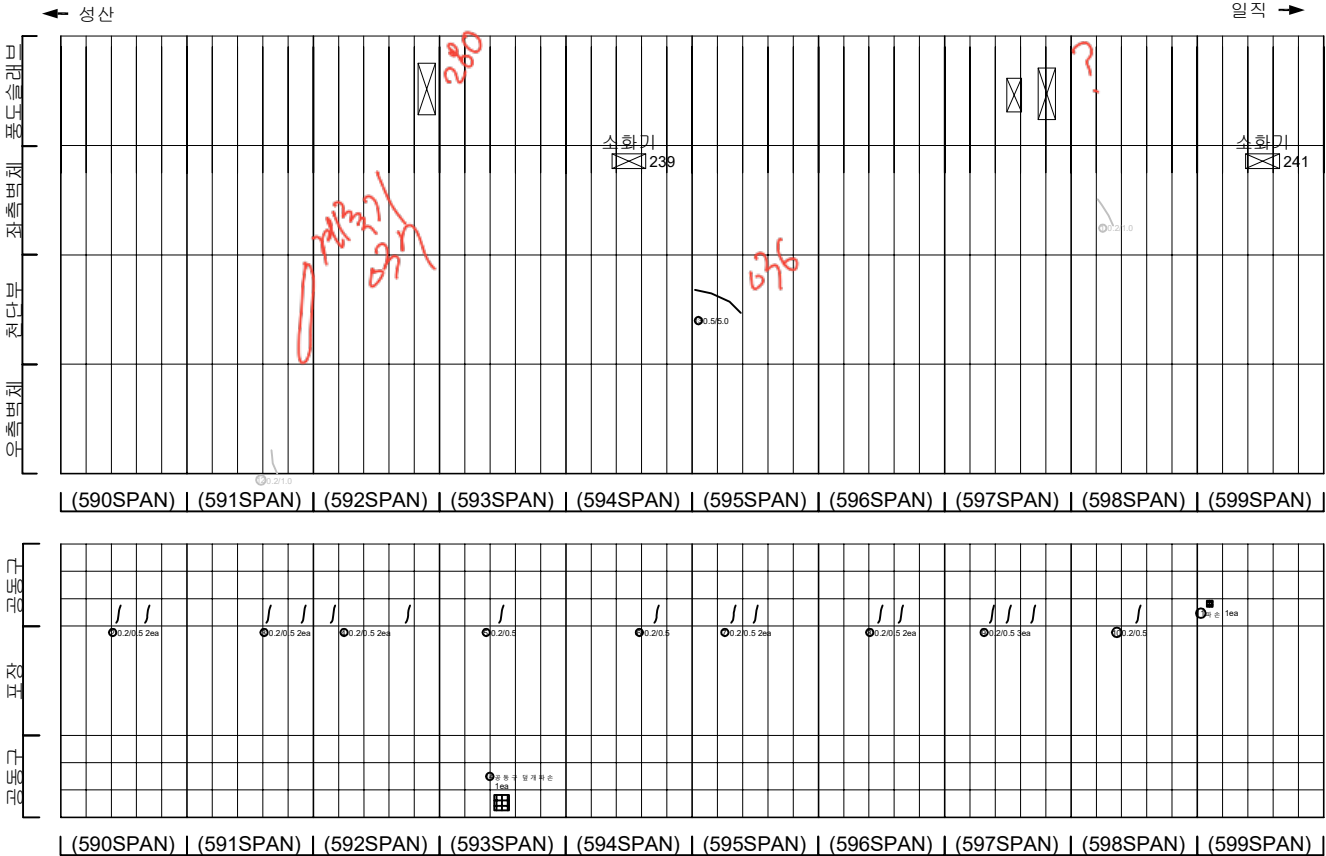

KEY PLAN

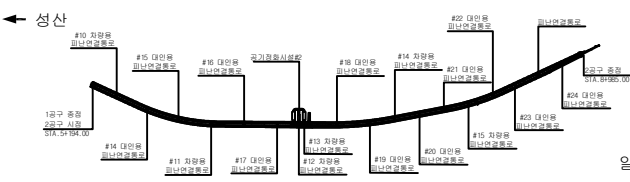

SECTION

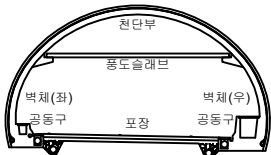


범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 590~599구간(일직)
도면번호	16

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	포장부	배수구 주변 파손	-	0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	2차 상보
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	0.1	-	0.10	m	1	0.10	
4	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

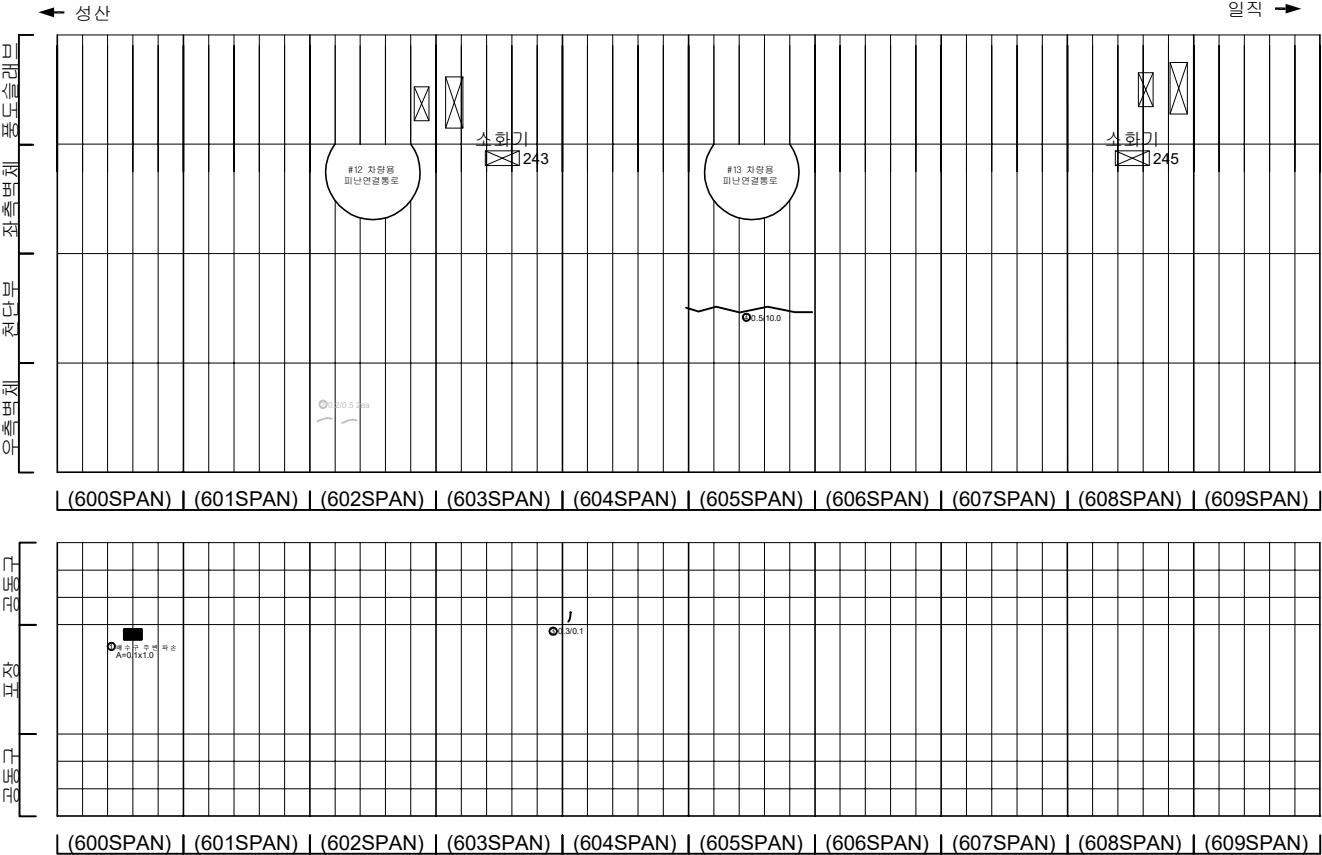

KEY PLAN

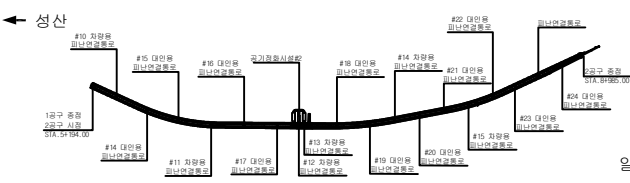

SECTION

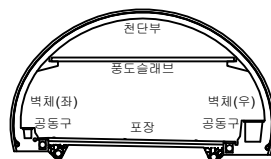


범례

	균열		양상균열		재료분리
	침하, 공동		바라, 파손		채수
	누수, 습윤부		콘크리트		퇴적물
	도로노출		포장		융화
	부식		배수		기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 600~609구간(일직)
도면번호	17

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

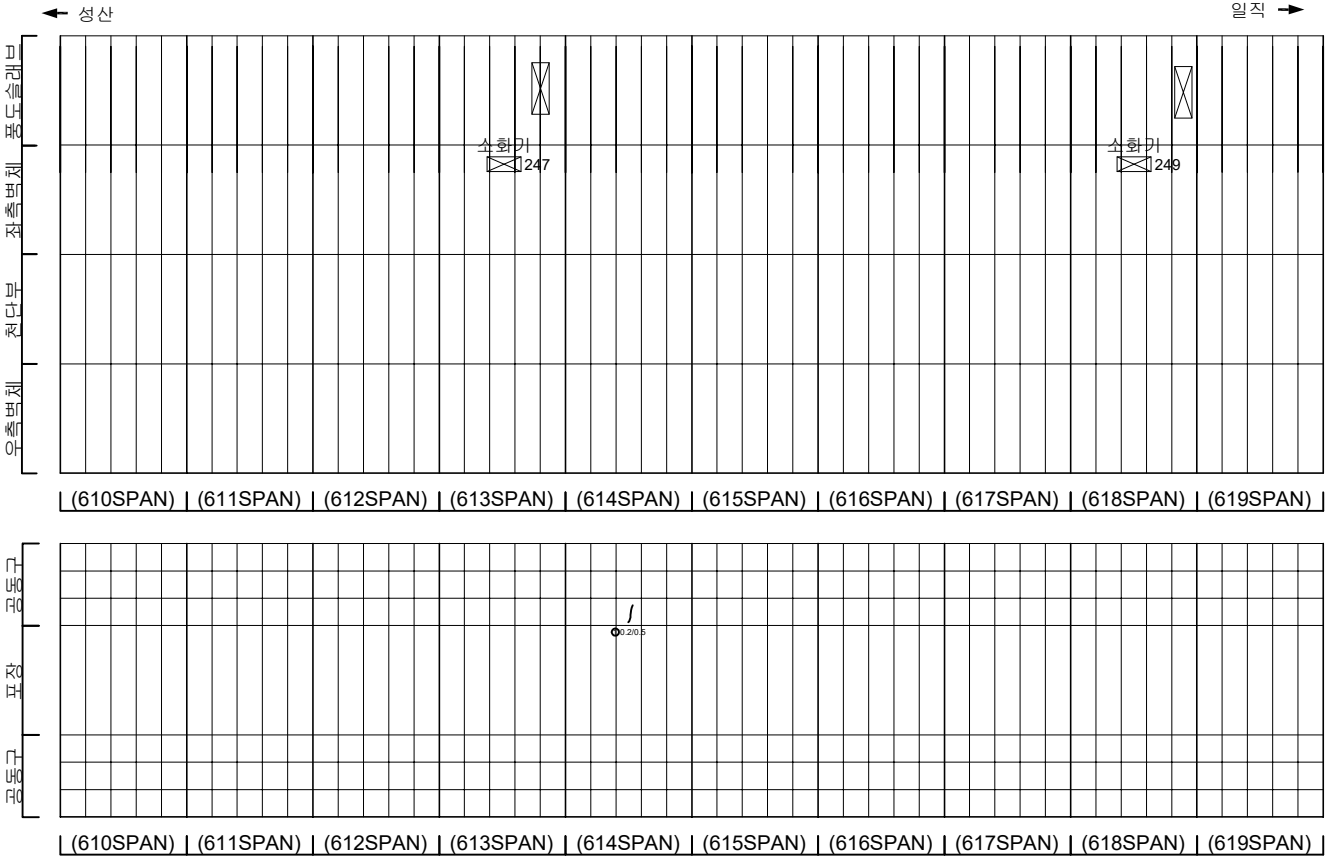

KEY PLAN

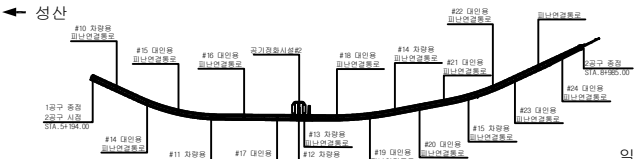

SECTION

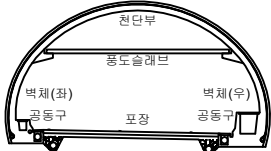


범례

	관 열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 610~619구간(일직)
도 면 번호	18

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	2108	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
2	2108	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보강
3	2108	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보강
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

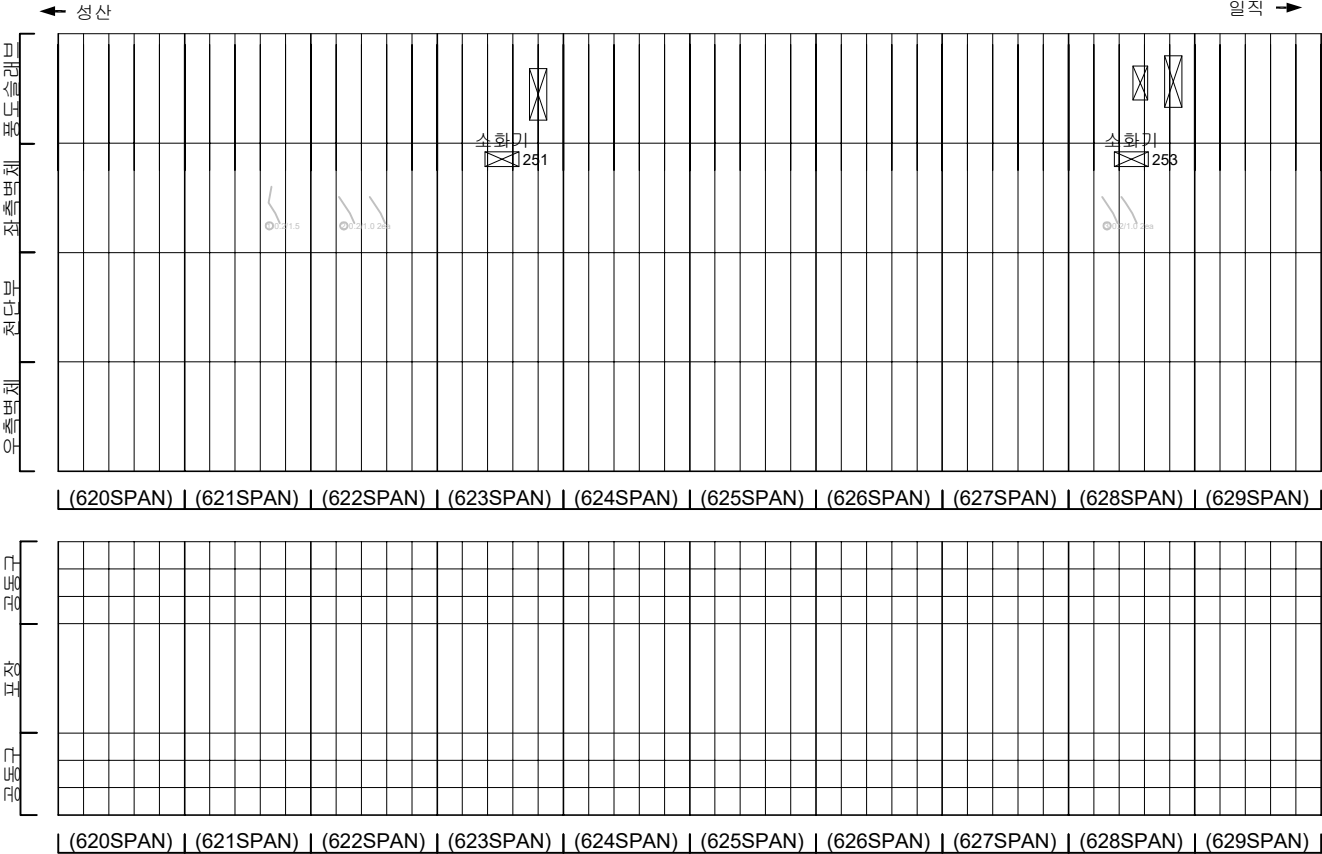

KEY PLAN

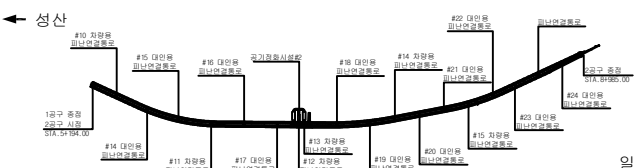

SECTION

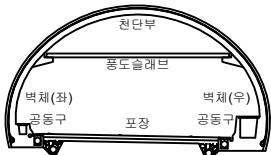


범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 620~629구간(일직)
도 면 번호	19

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

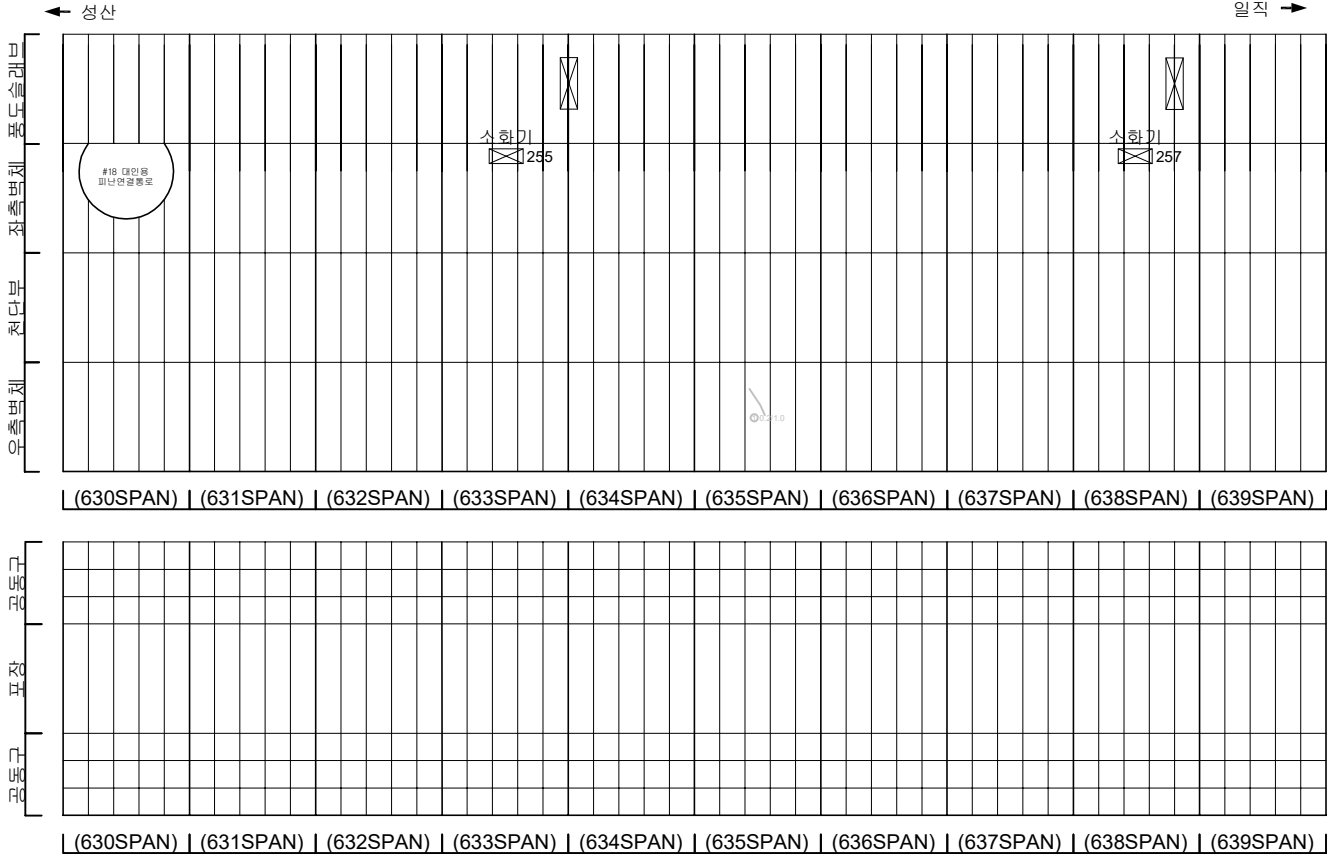

KEY PLAN

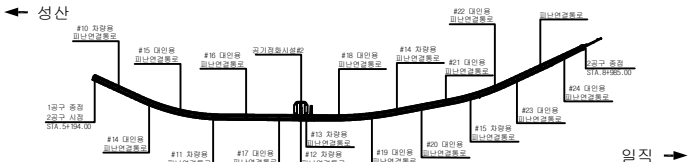

SECTION

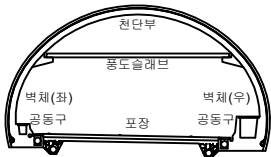


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 630~639구간(일직)
도 면 번호	20

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	210	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
2	210	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
3	210	측벽부	슬라브 파손				1.00	m ²	1	1.00	22'상 보강
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

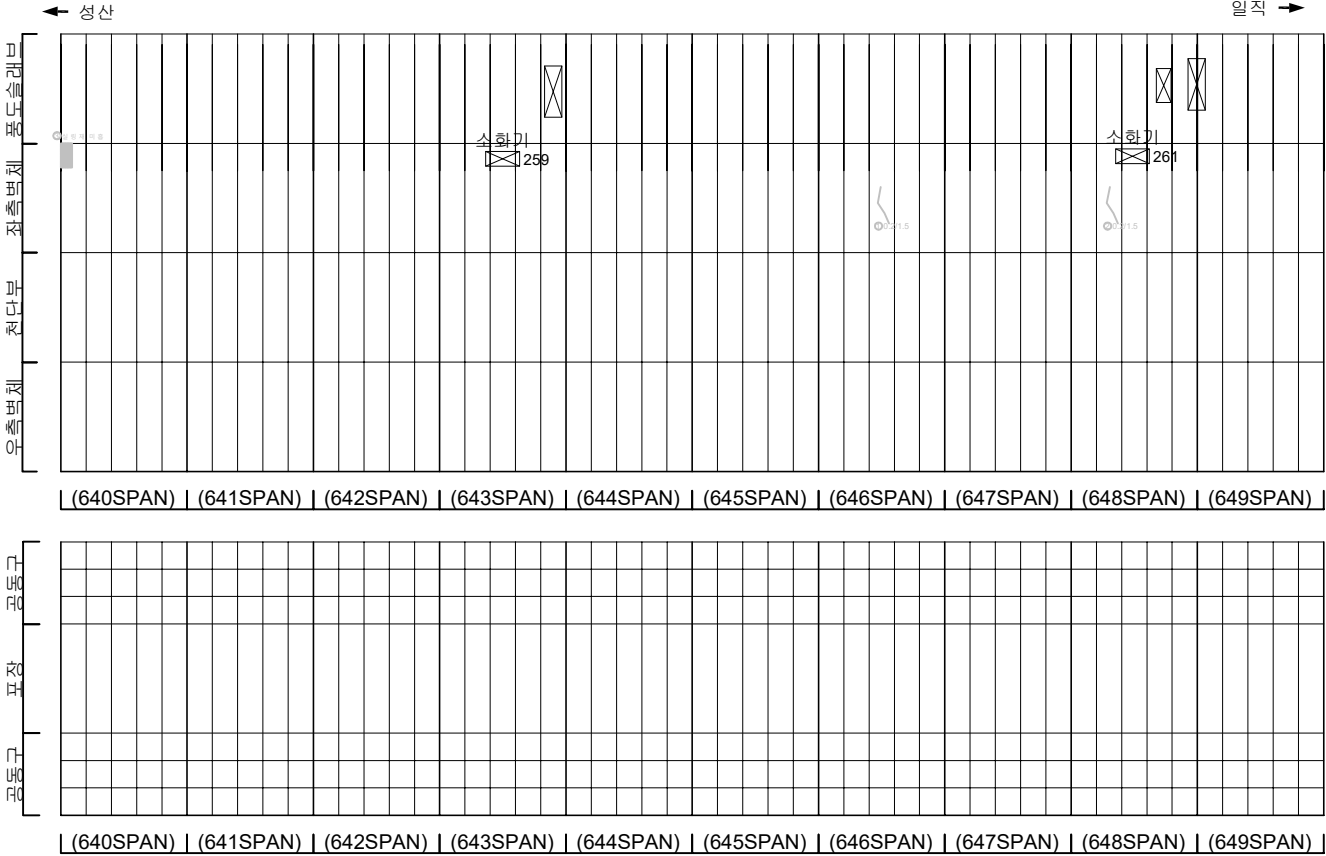

KEY PLAN

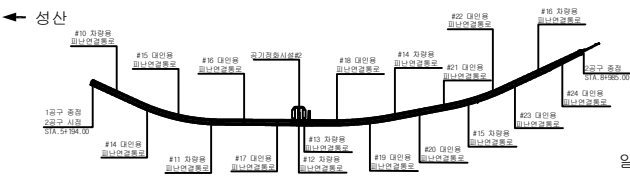

SECTION



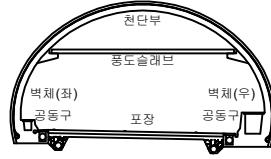


범례

	관 절		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 640~649구간(일직)
도 면 번호	21

손 상 물 량 표

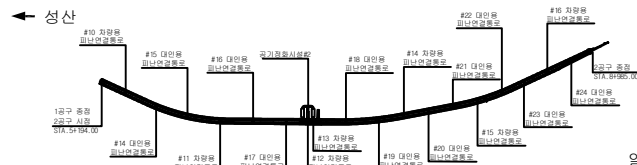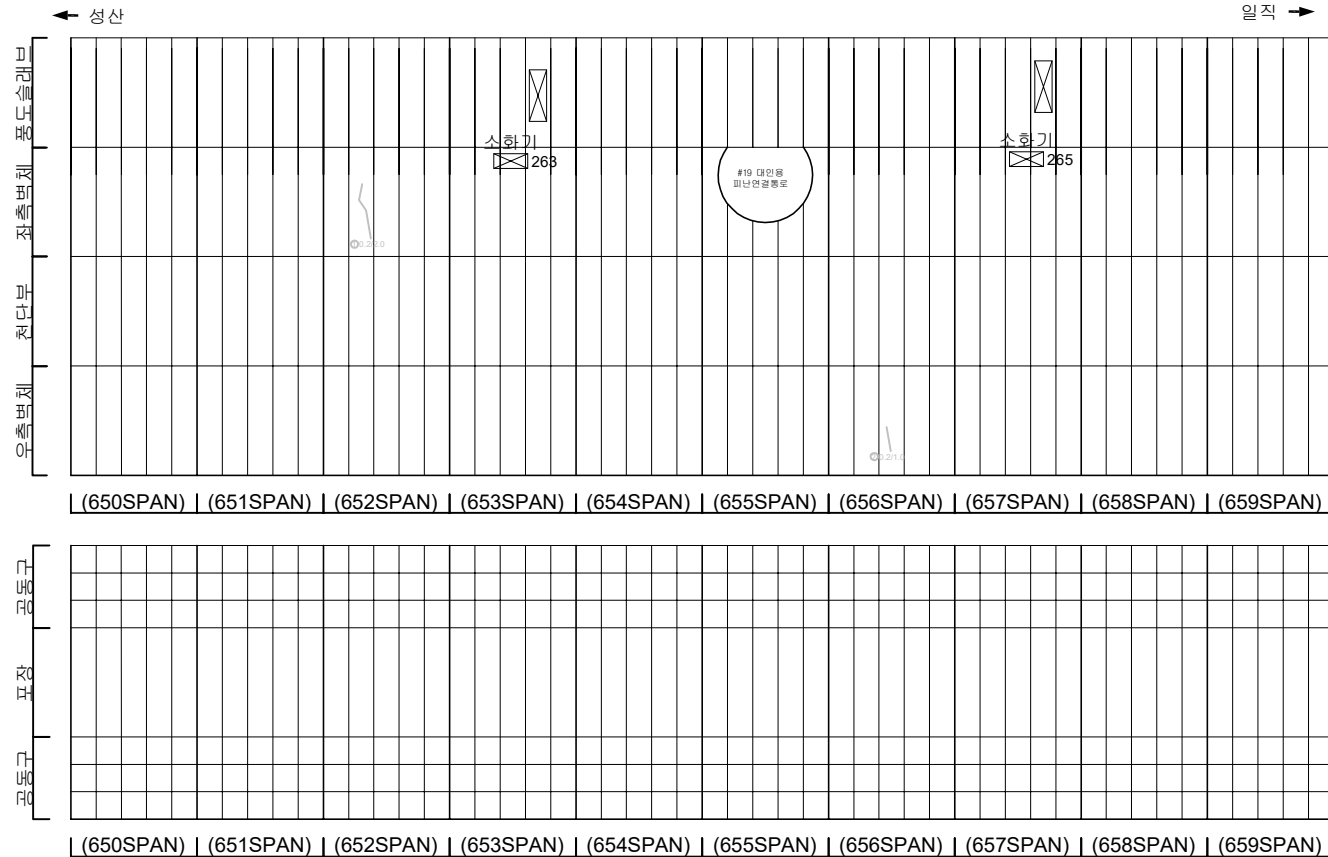[illegible]

일직 →

SECTION

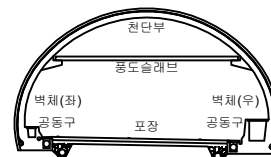


五


	간명		양상간명		재료분리	발주처 서울특별시고속도로(주)
	면치, 공돌		박리, 파손		채수	용역명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 습윤부		백토		퇴적물	
	철근노출		침하		열화	도면명 서부간선지하도로 NATM 650~659구간(일직)
	부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 22

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	#	1	2.00	22'상 보강
2	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	#	1	2.00	22'상 보강
3	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

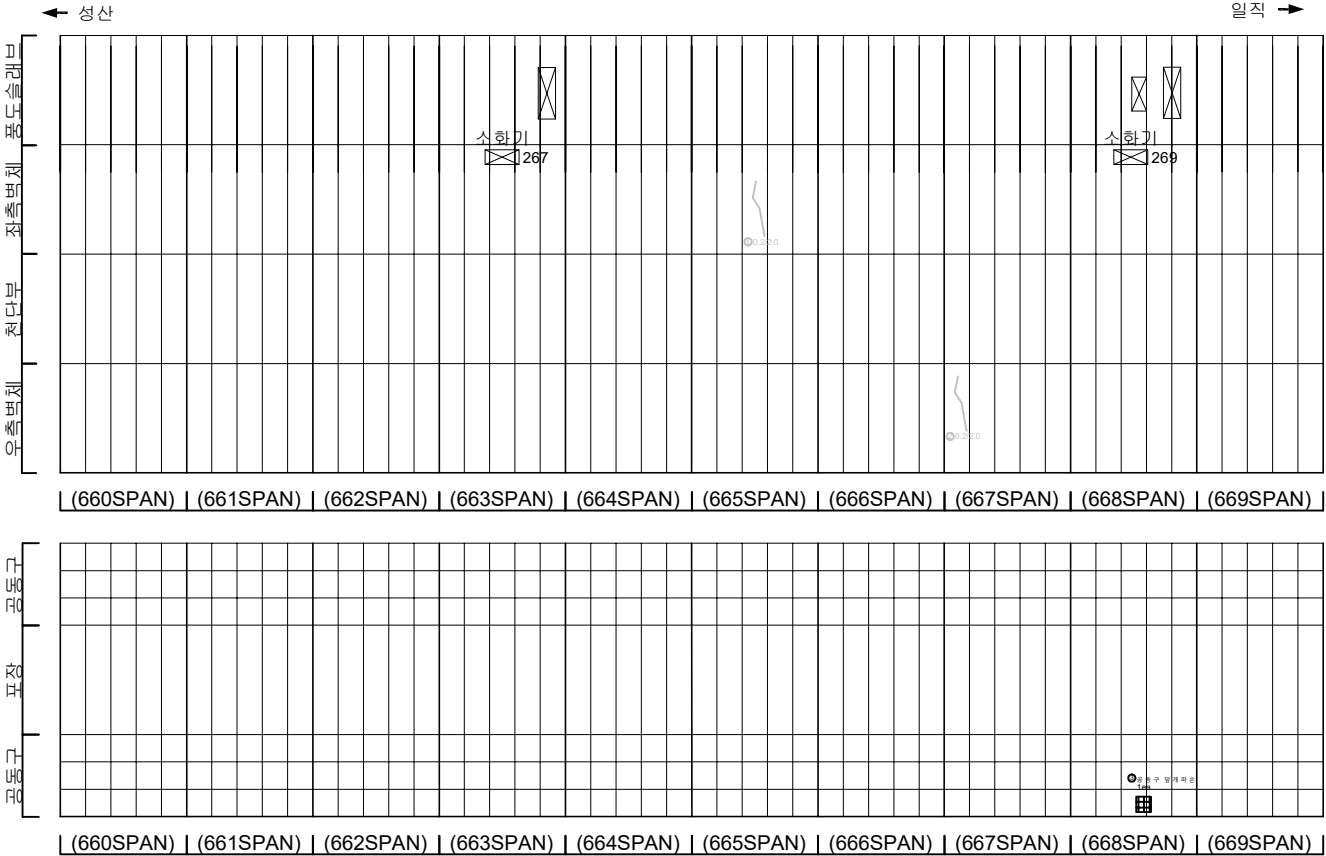

KEY PLAN

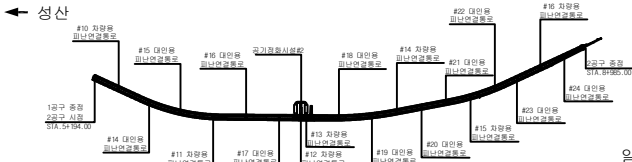

SECTION

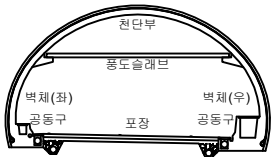



범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 660~669구간(일직)
도면번호	23

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상률(%)	단위	개소	총합량	
1	210하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	#	1	1.50	22'상 보강
2	210하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.5	-	2.50	#	1	2.50	22'상 보강
3	210하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	#	1	0.50	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

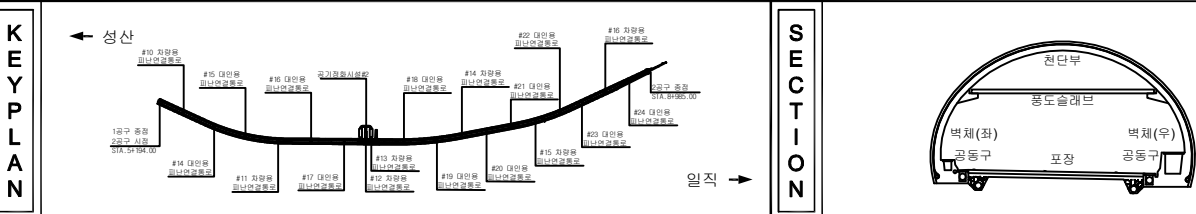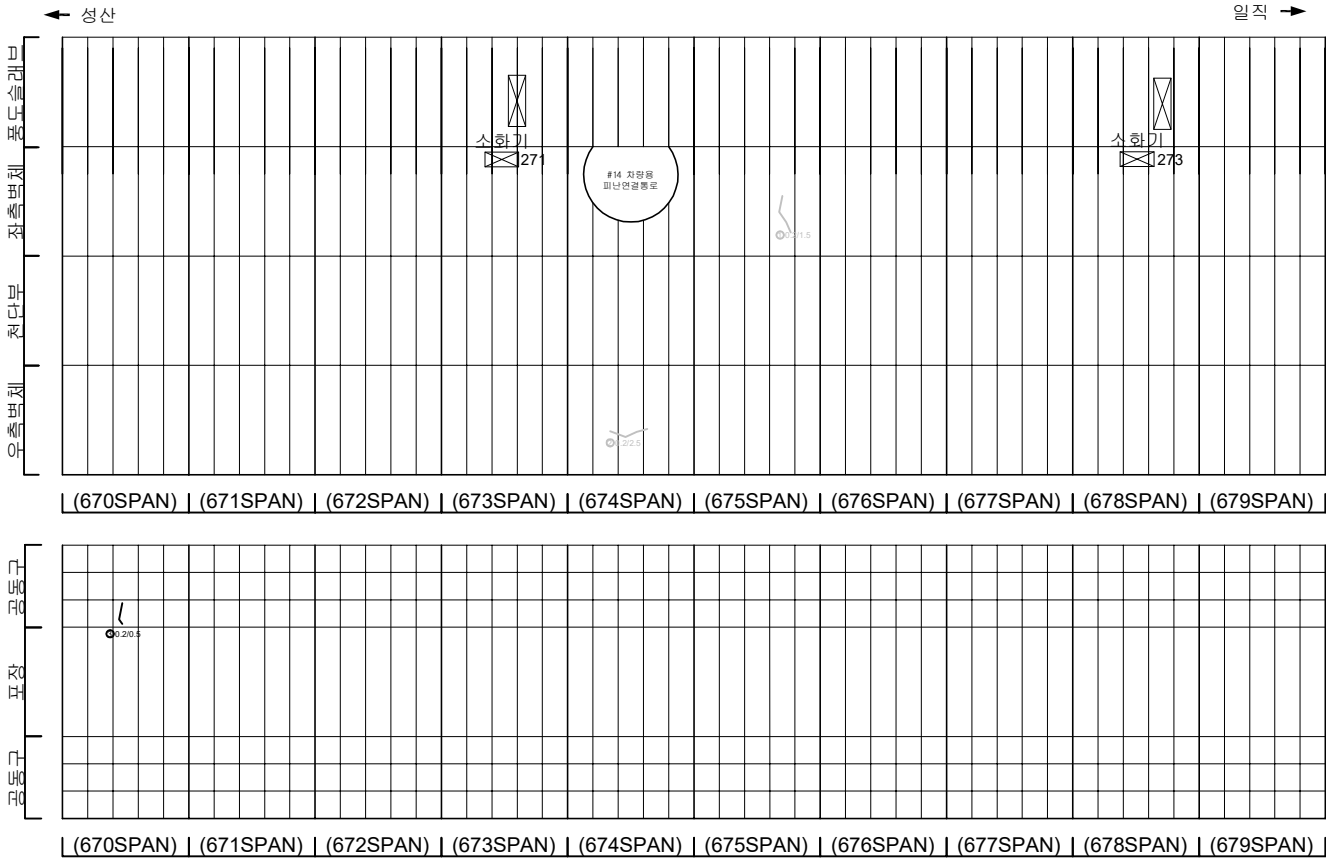


범례	균열	양상균열	재료분리	발주처
	편지, 공동	바리, 파손	채수	서서울도시고속도로(주)
범례	누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
	철근노출	침하	열화	
범례	부식	좌굴, 변형	기타	도면명
				서부간선지하도로 NATM 670~679구간(일직)
				도면번호
				24

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

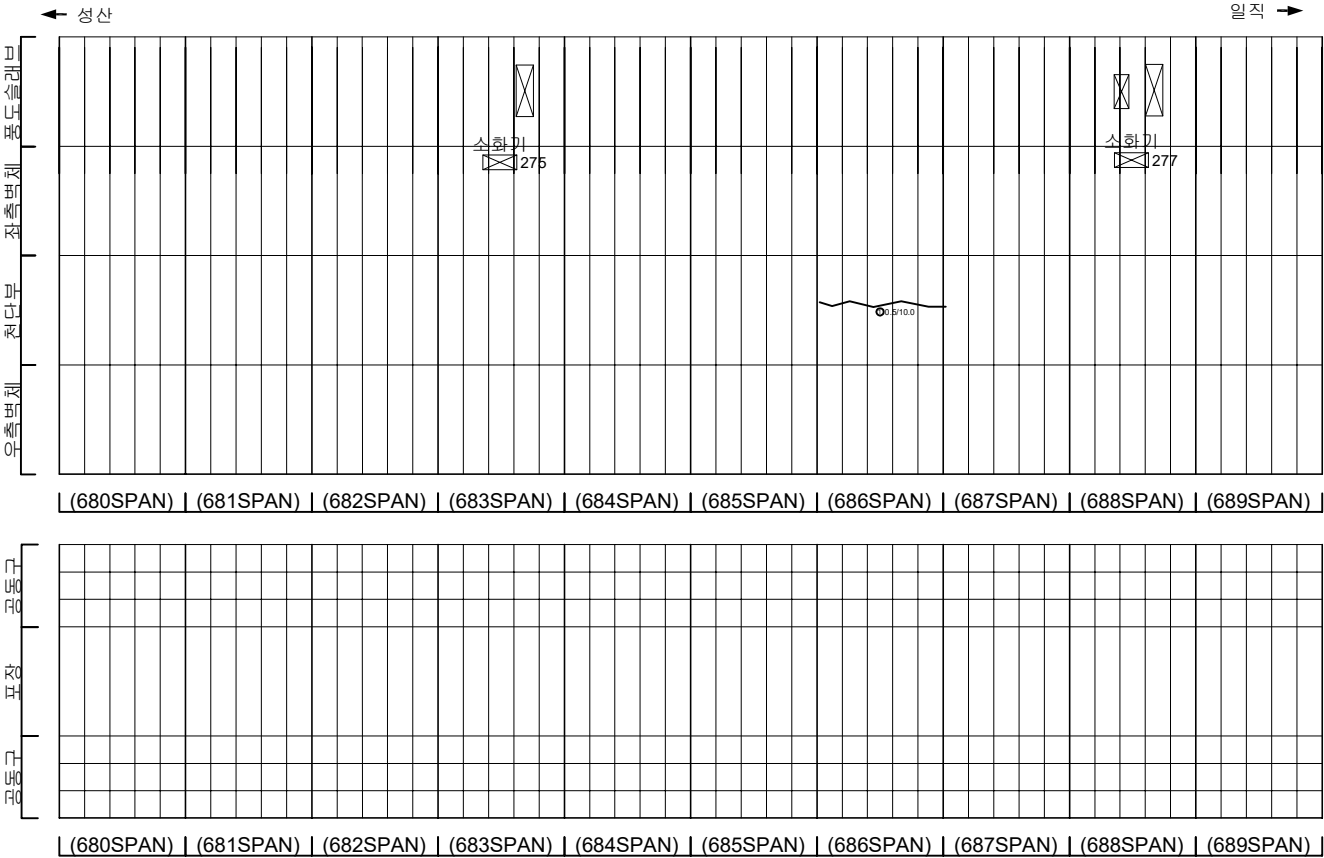

KEY PLAN

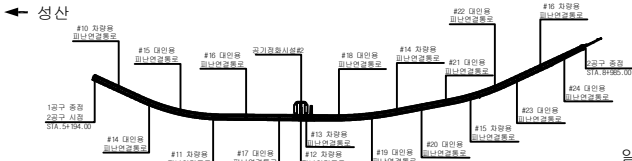

SECTION

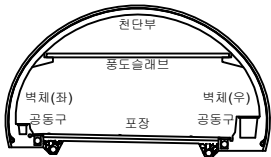


범례

	균열		양상균열		재료분리
	침하, 공동		변위, 파손		채수
	누수, 습윤부		균열		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		침하, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 680~689구간(일직)
도 면 번호	25

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	2158	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	2	2.00	22'상 보강
2	2158	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	22'상 보강
3	2158	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	22'상 보강
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

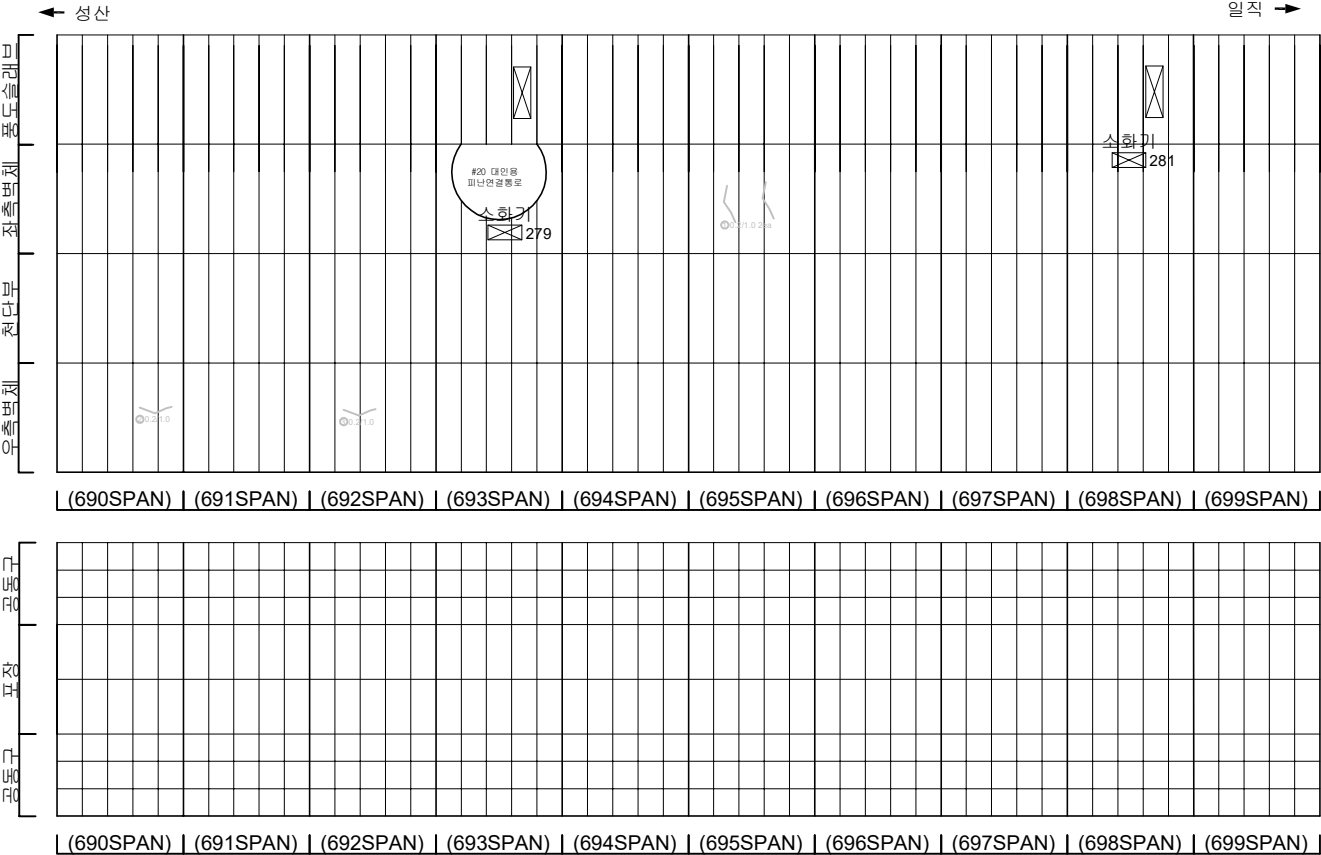

KEY PLAN

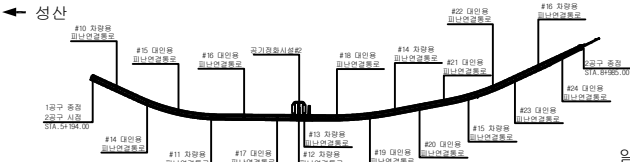

SECTION

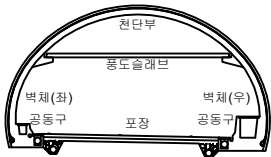


범례

균열	양상균열	재료분리
균열, 공동	배근, 파손	채수
누수, 습윤부	배근	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 690~699구간(일직)
도 면 번호	26

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	22'상 보강
2	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	22'상 보강
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

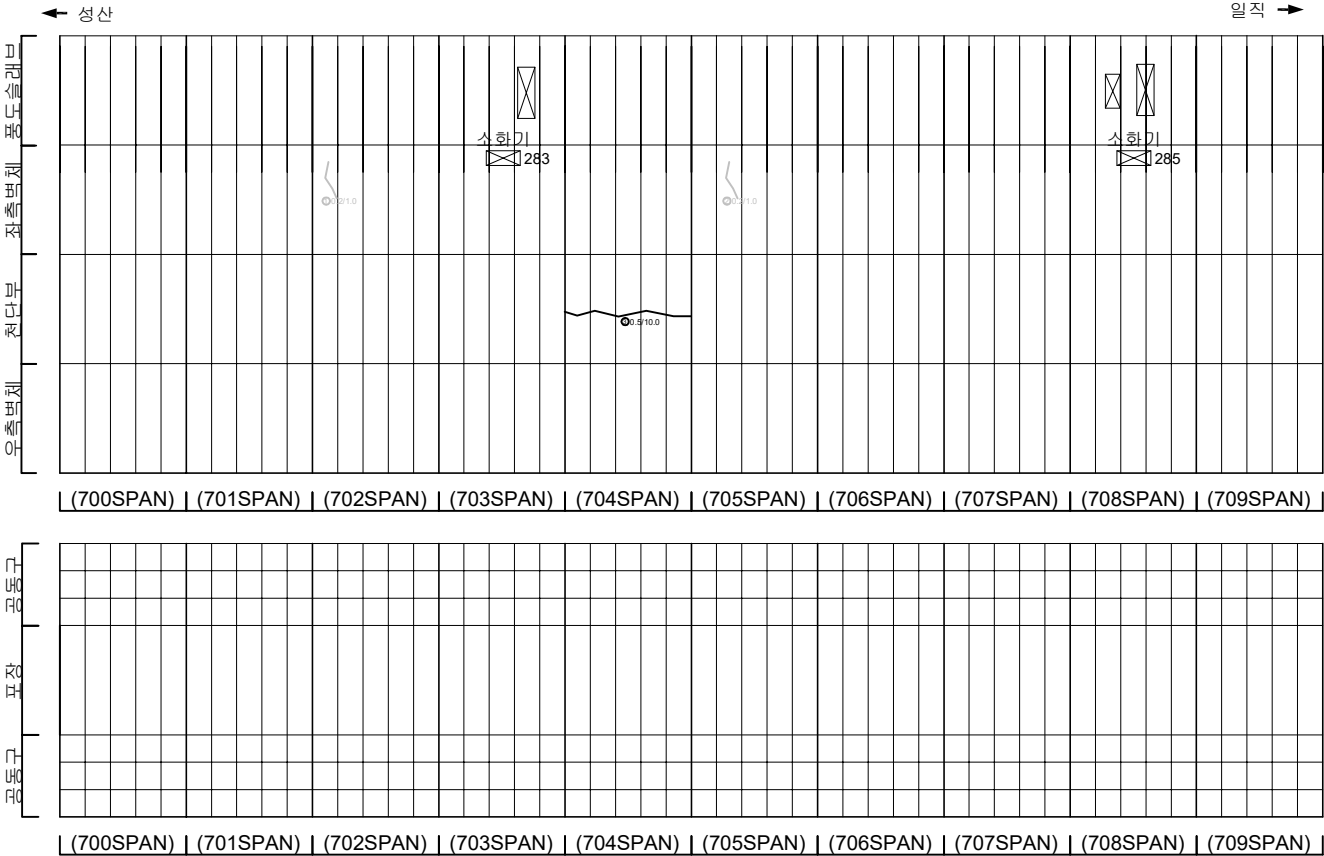

KEY PLAN

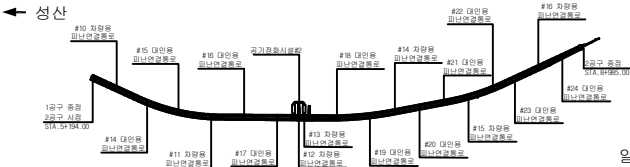

SECTION

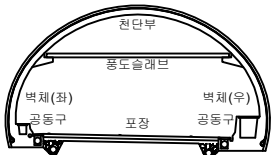


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 700~709구간(일직)
도 면 번호	27

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 율(%)	
1	2158	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	㎡	1	1.00	22'상 보강
2	2158	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	22'상 보강
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

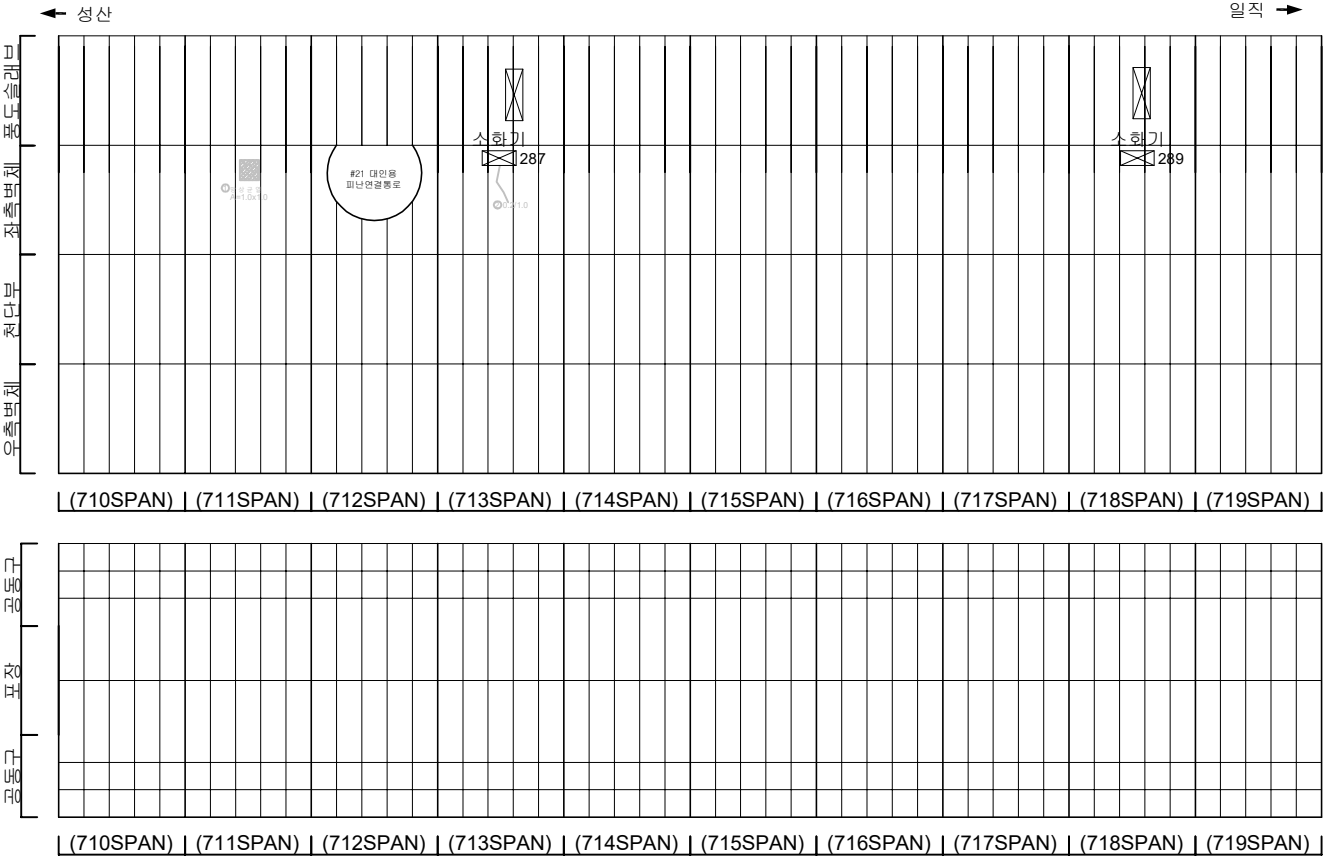

KEY PLAN

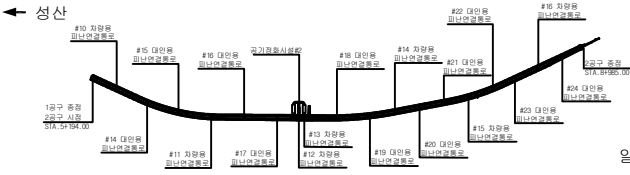

SECTION

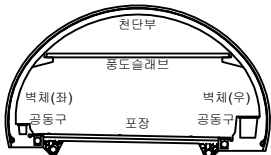

범례

콘크리트	양상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처
서울특별시고속도로(주)


용 역 명
서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부간선지하도로 NATM 710~719구간(일직)


도면번호
28

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 율(%)	
1	2154	풍도슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

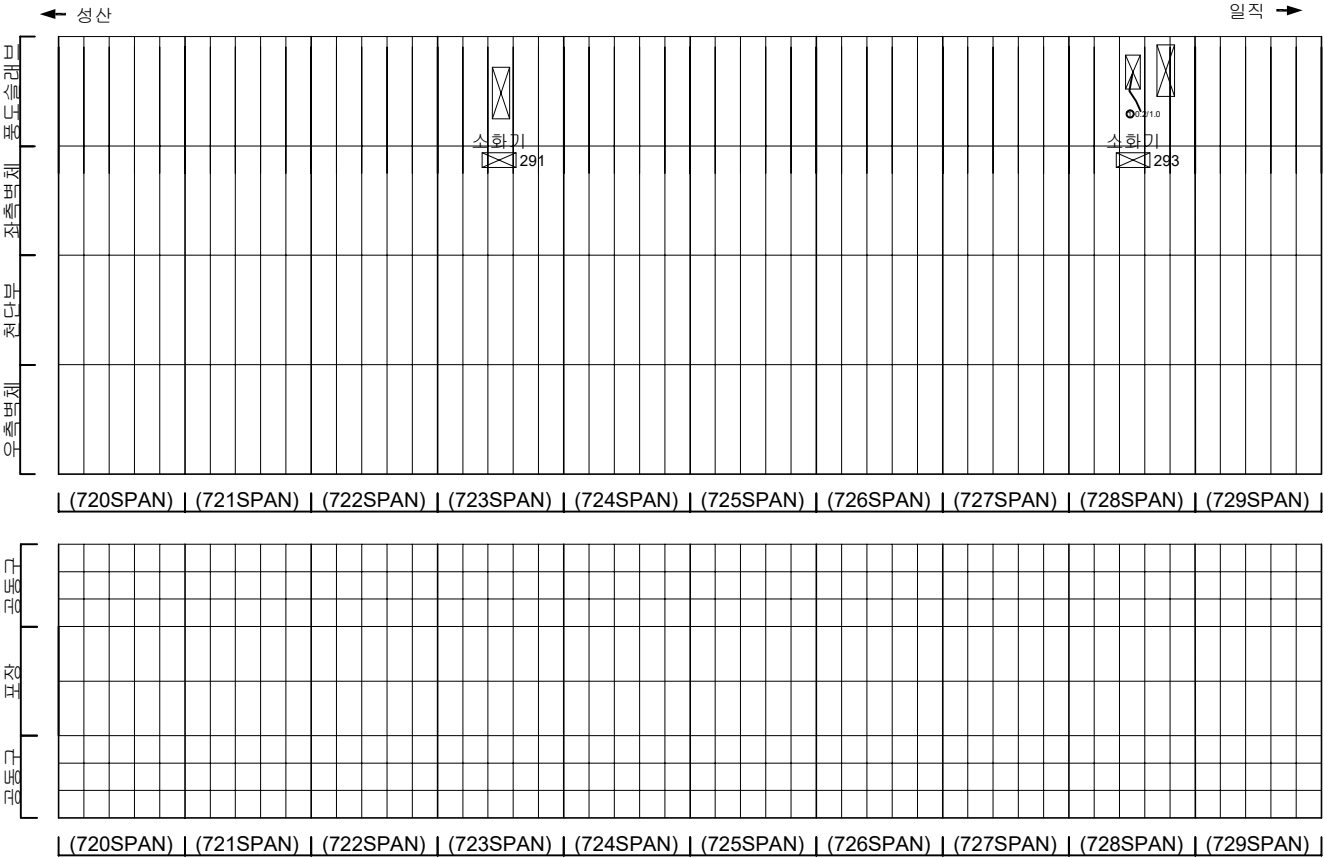

KEY PLAN

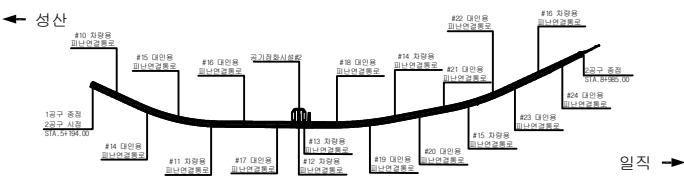

SECTION

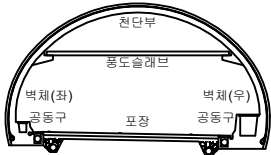


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 720~729구간(일직)
도 면 번호	29

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

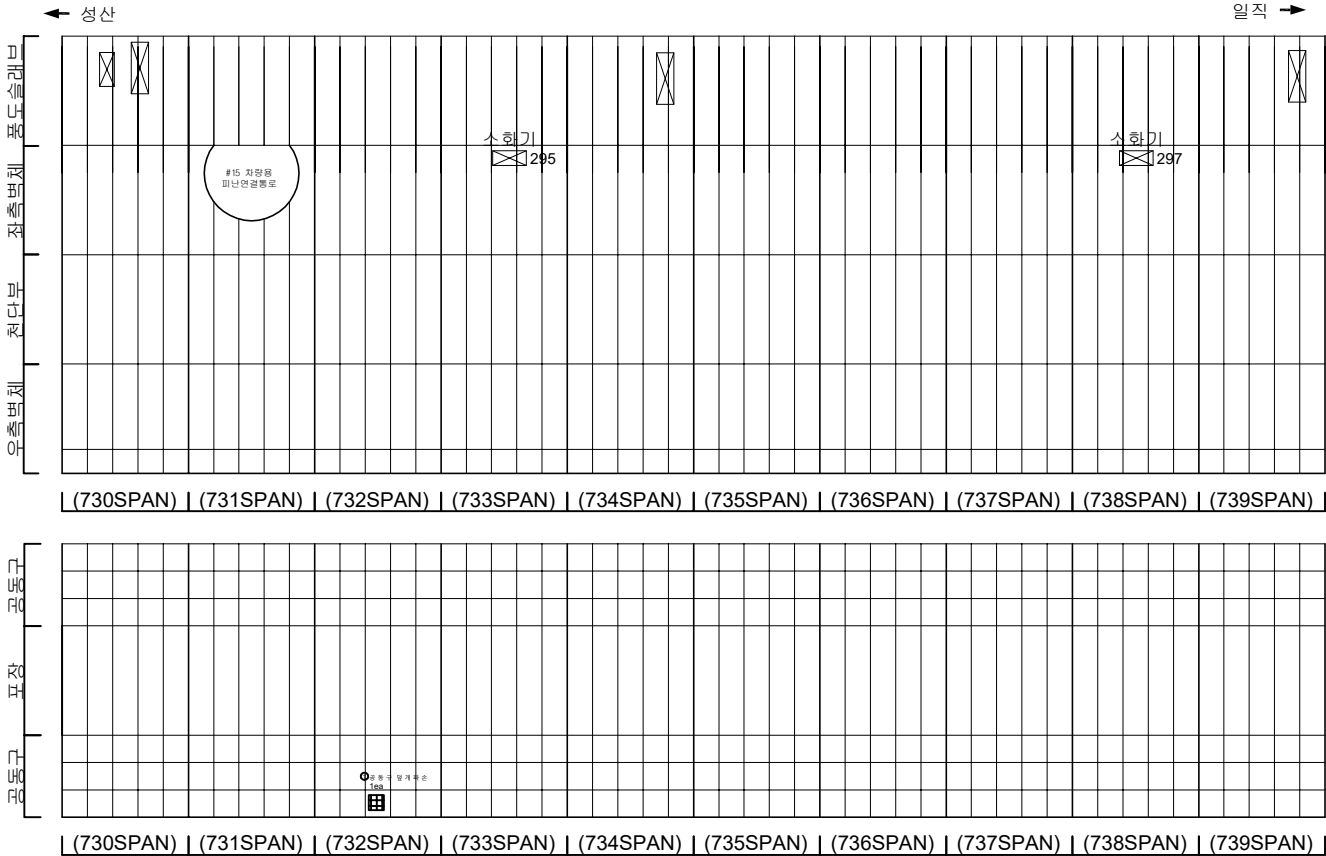

KEY PLAN

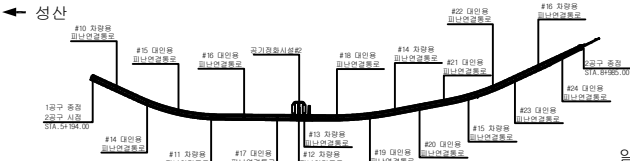

SECTION

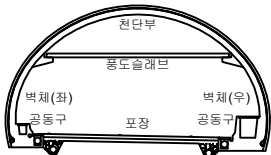


범례

	관 열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		벽리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 730~739구간(일직)
도면번호	30

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	215하	풍도슬래브	풍도슬래브 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	215하	측벽부	균열 (폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	25' 상 보강
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

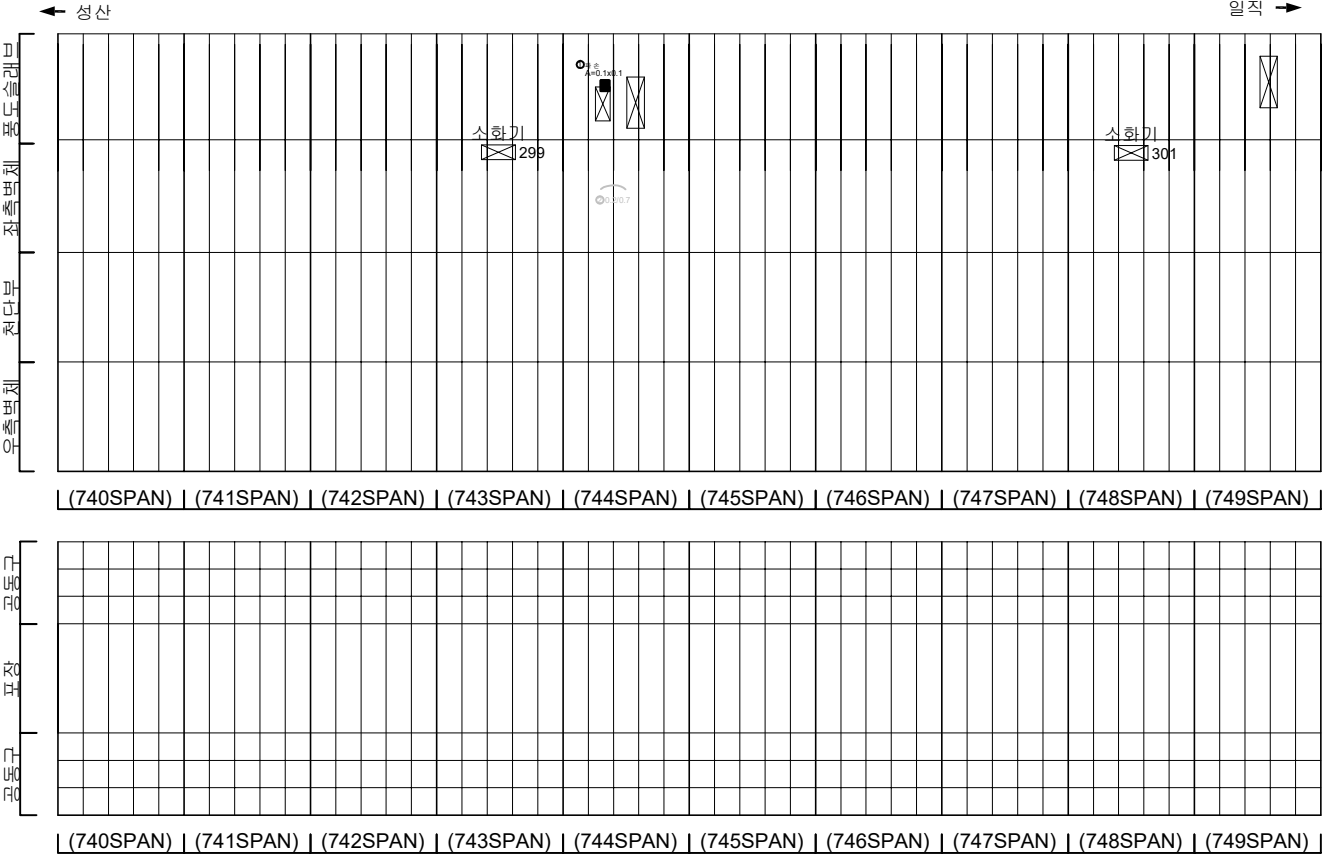

KEY PLAN

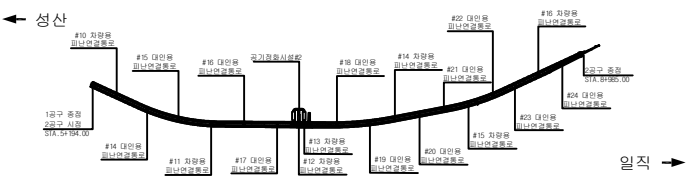

SECTION




범례

구 열	양상구열	재료분리
편지, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 740~749구간(일직)
도면번호	31

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

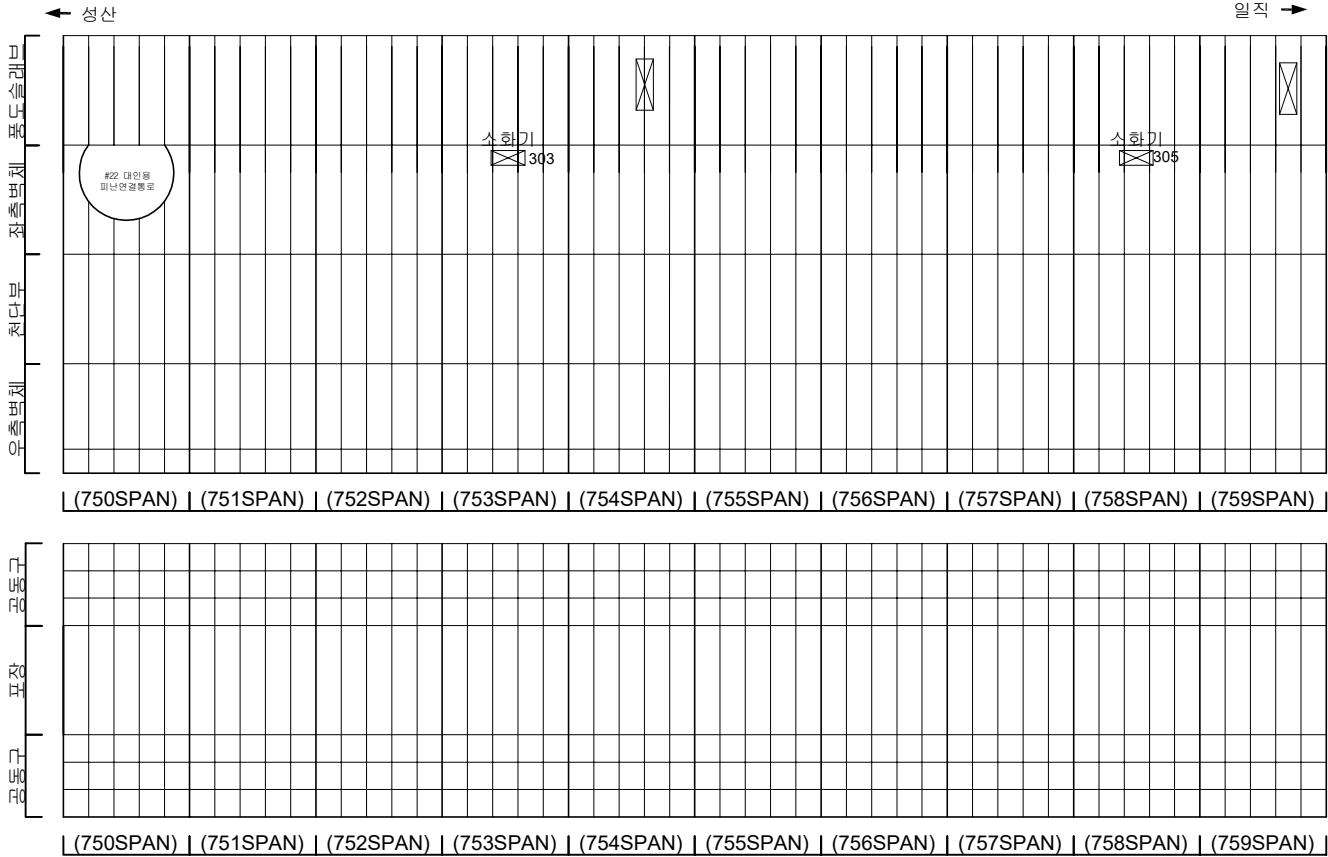













KEY PLAN

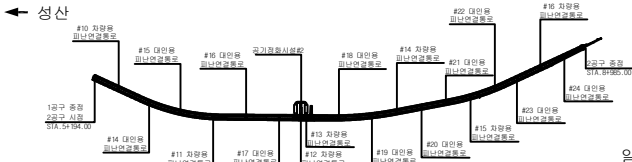

SECTION

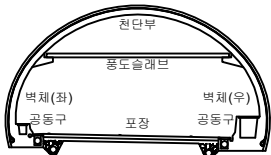


범례

	차도		양상차도		재료분리
	편차, 공동		벽면, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 750~759구간(일직)
도면번호	32

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	풍도슬래브	풍도슬래브 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	21하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

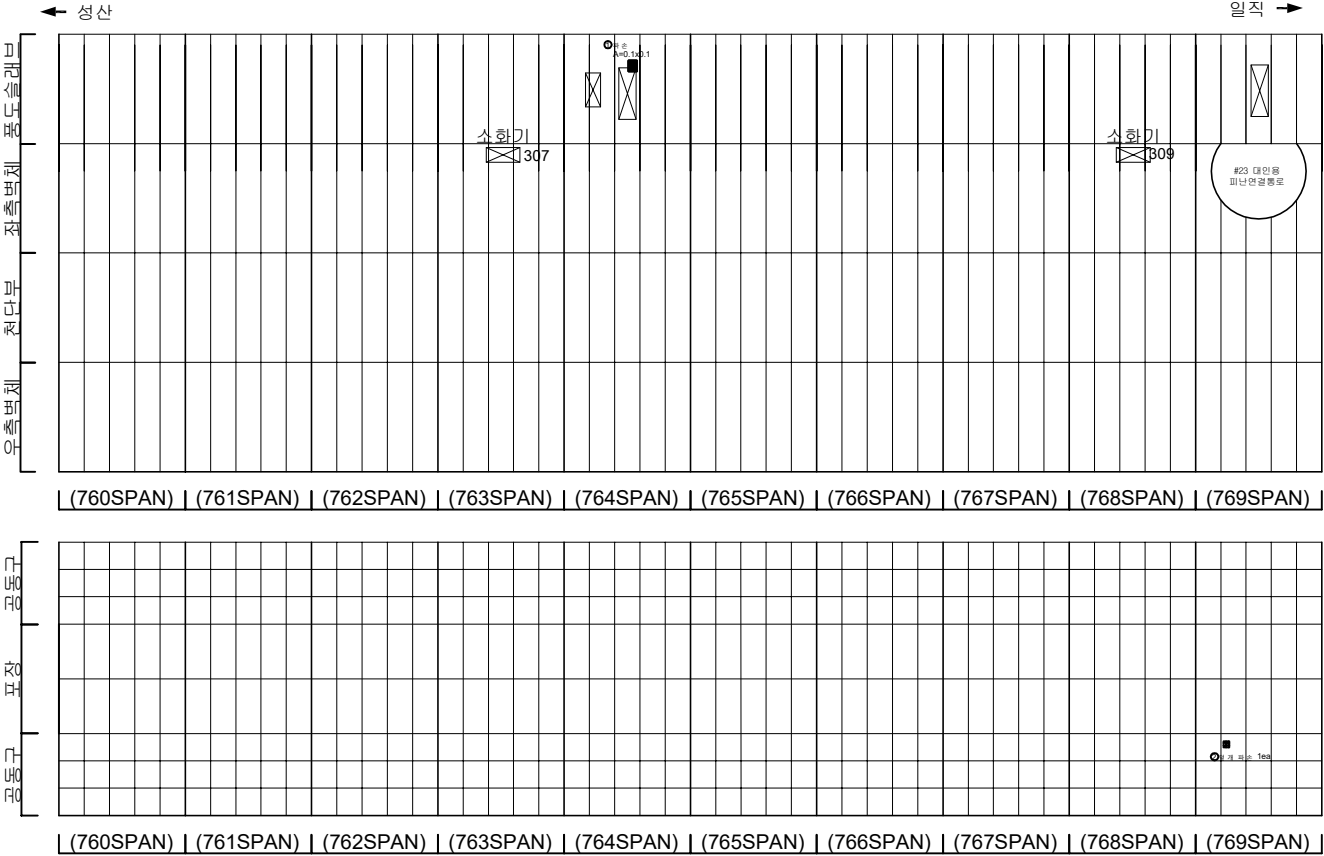

KEY PLAN

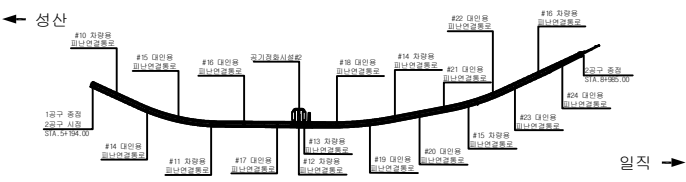

SECTION

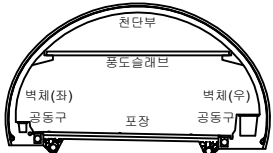


범례

	관 열		양상굴열		재료분리
	편지, 공동		벽리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 760~769구간(일직)
도 면 번호	33

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
2	21하	측벽부	균열 (폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	2	4.00	2차 보수
3	21하	측벽부	균열 (폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	2차 보수
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

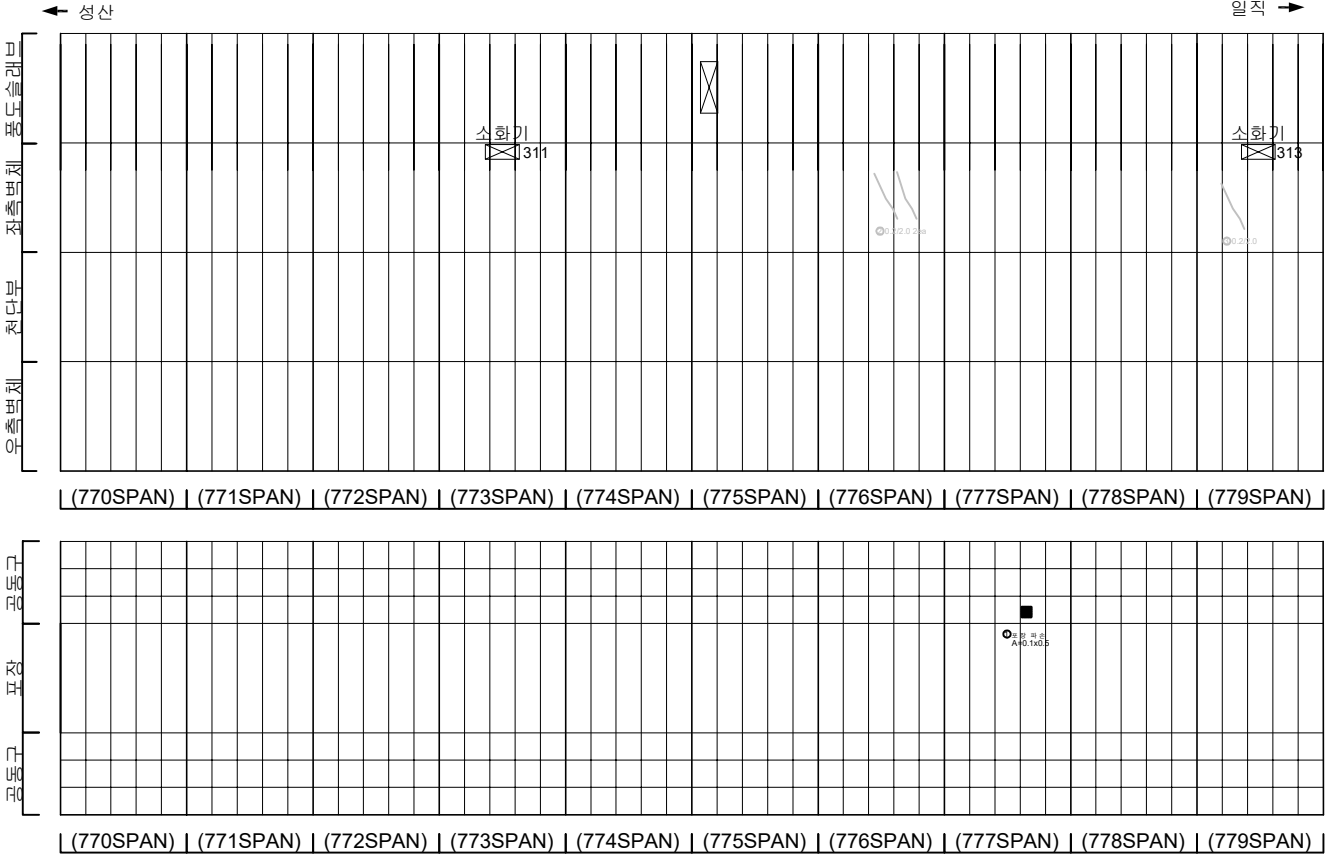

KEY PLAN

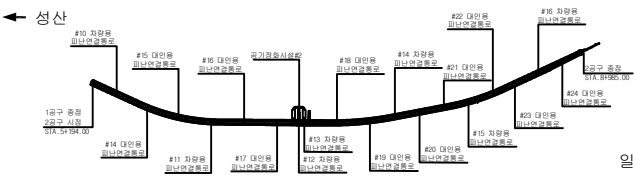

SECTION

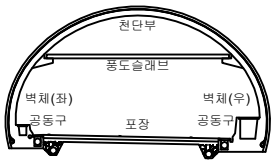


범례

구 열	양상구열	재료분리
편지, 공동	벽면, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 770~779구간(일직)
도면번호	34

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	4.5	-	4.50	m	1	4.50	22'상 보강
2	215하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
3	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
4	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	4	4.00	
5	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	6	6.00	
6	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

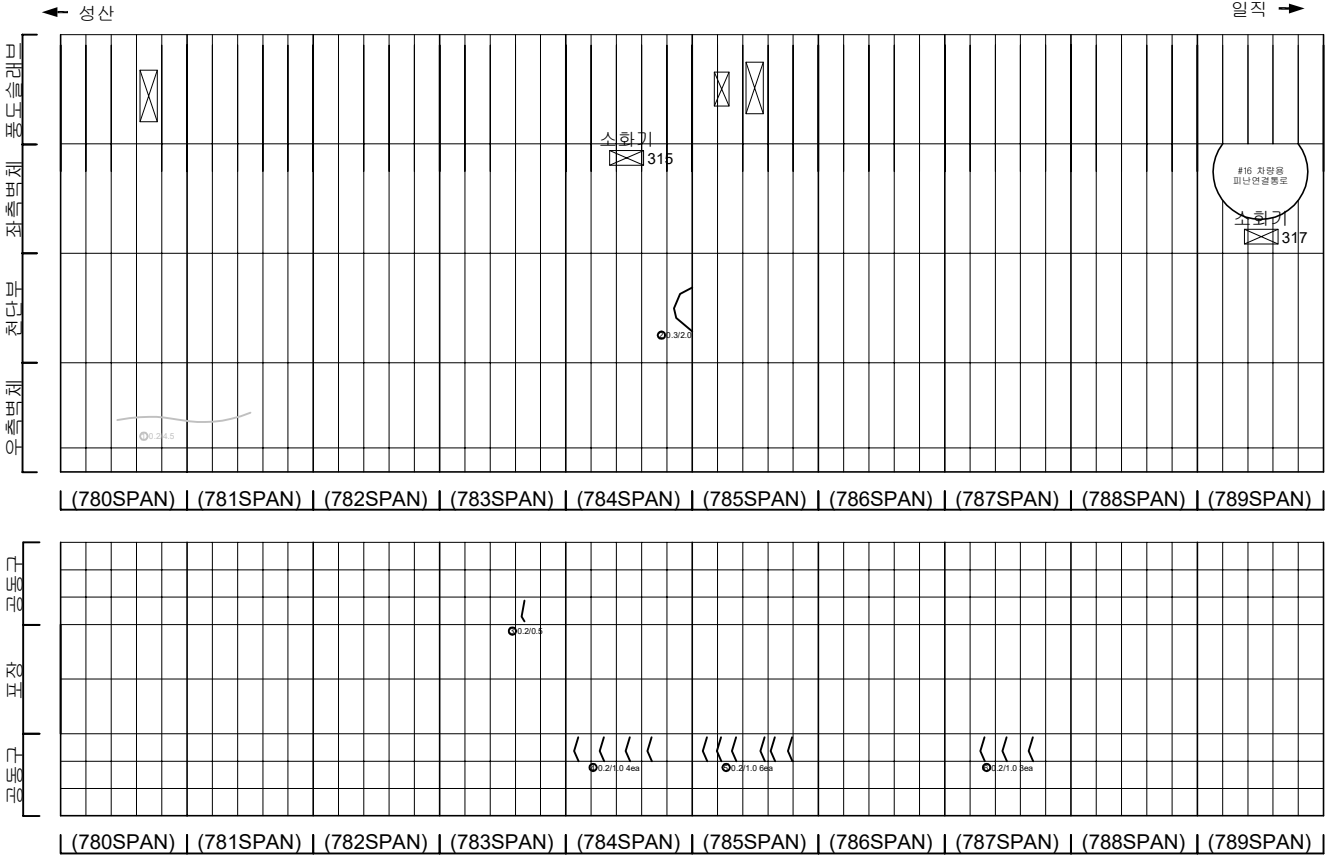

KEY PLAN

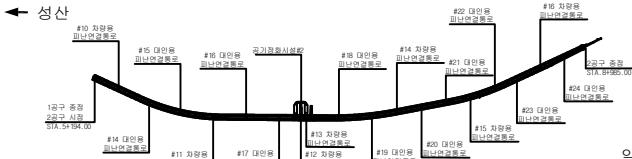

SECTION



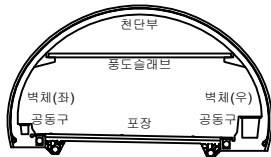


범례


	균열		양상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박리		되적물
	침하노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 780~789구간(일직)
도면번호	35

손 상 물 량 표

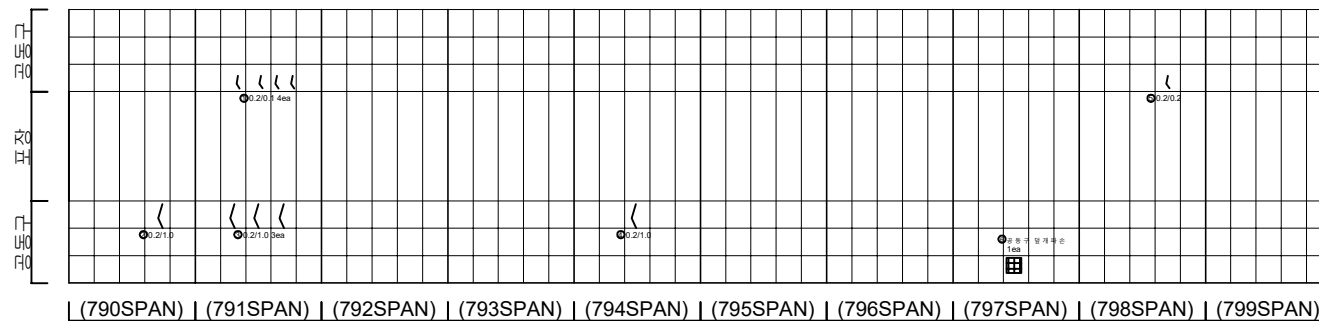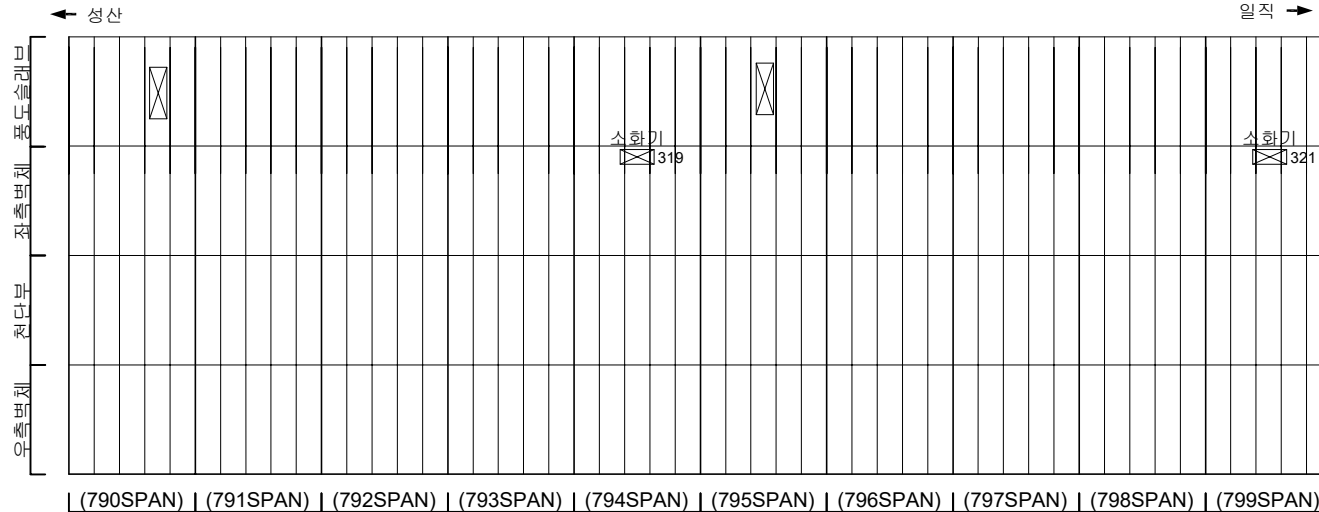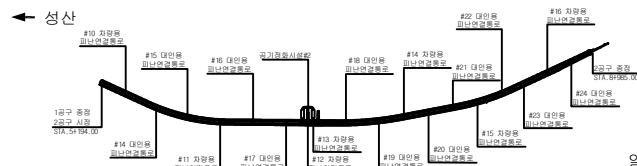[illegible]

SECTION

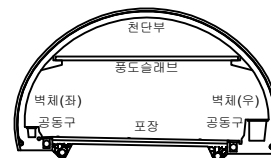


五二五


	간 결		양상균열		재료부리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	면치, 공동		박리, 파손		체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 습윤부		박 태		퇴각물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 790~799구간(일직)
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 36

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	풍도슬래브	파손	-	0.1	0.1	0.01	㎡	1	0.01	
2	21하	천단부	균열, 벽태(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
3	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
4	22상	포장부	포장 파손	-	0.2	1.0	0.20	㎡	1	0.20	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

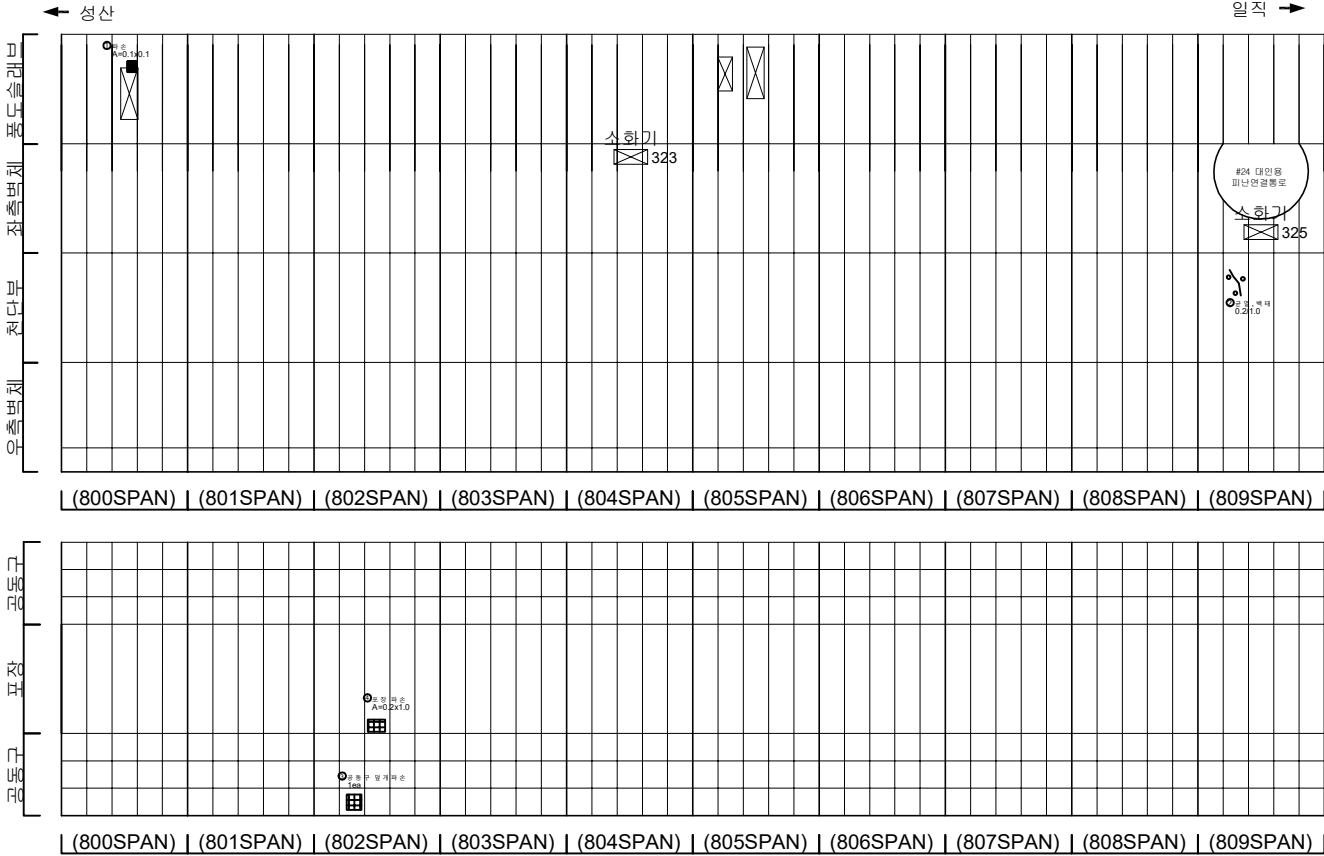

KEY PLAN

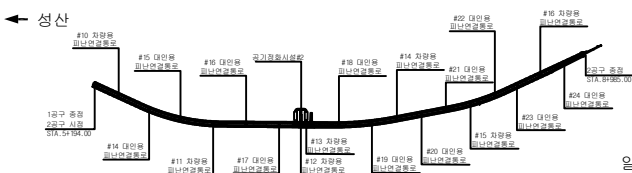

SECTION

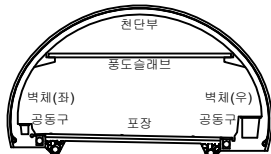



범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 800~809구간(일직)
도면번호	37

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	4	2.00	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

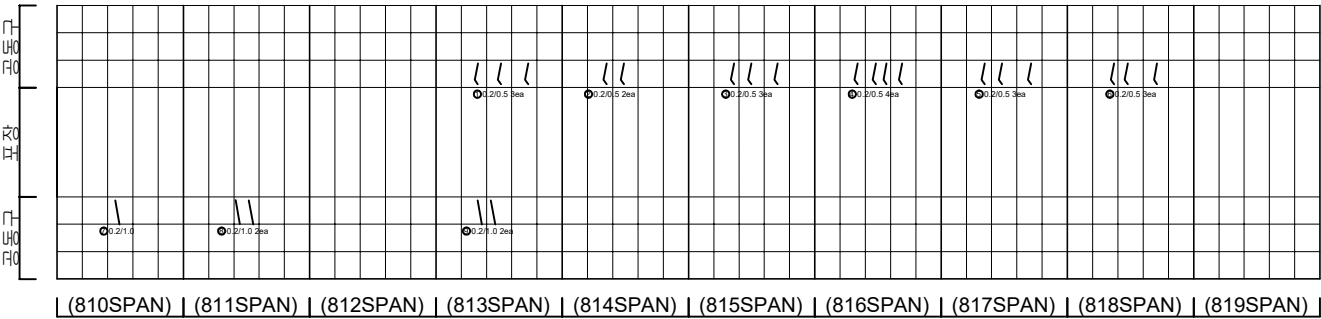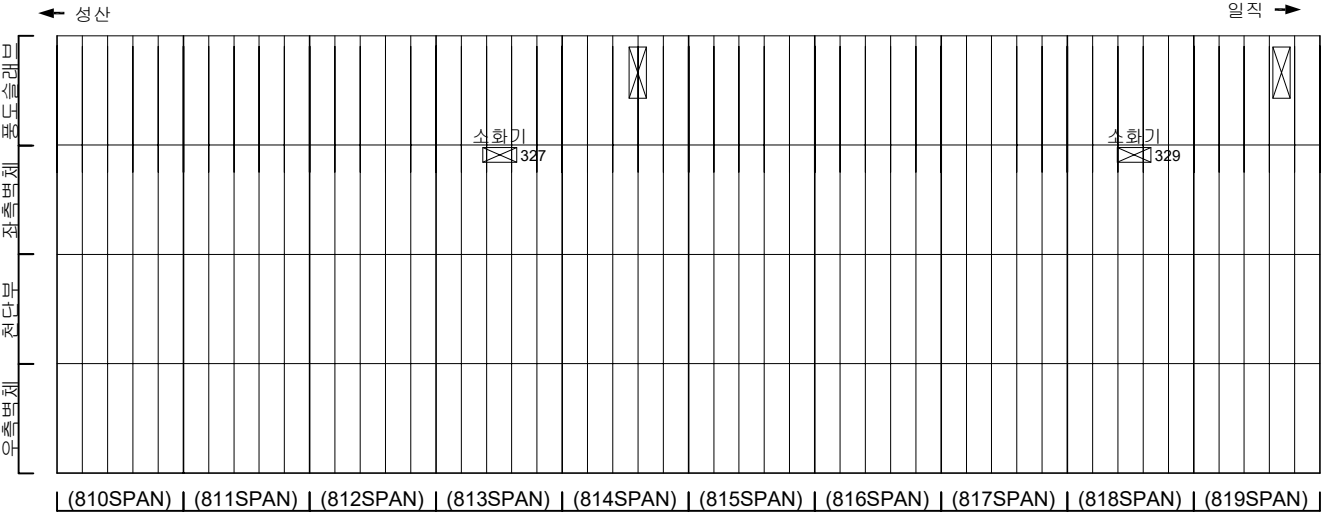

KEY PLAN

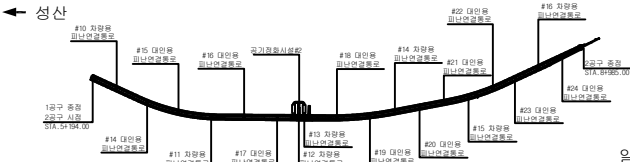

SECTION




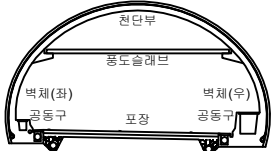


범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 810~819구간(일직)
도면번호	38

손 상 물 량 표

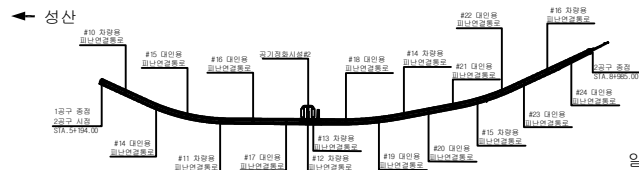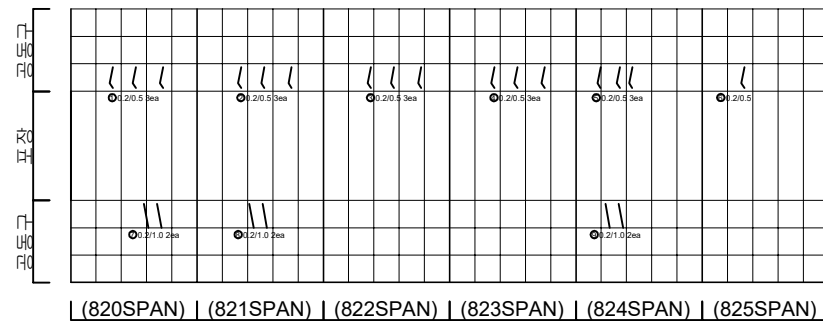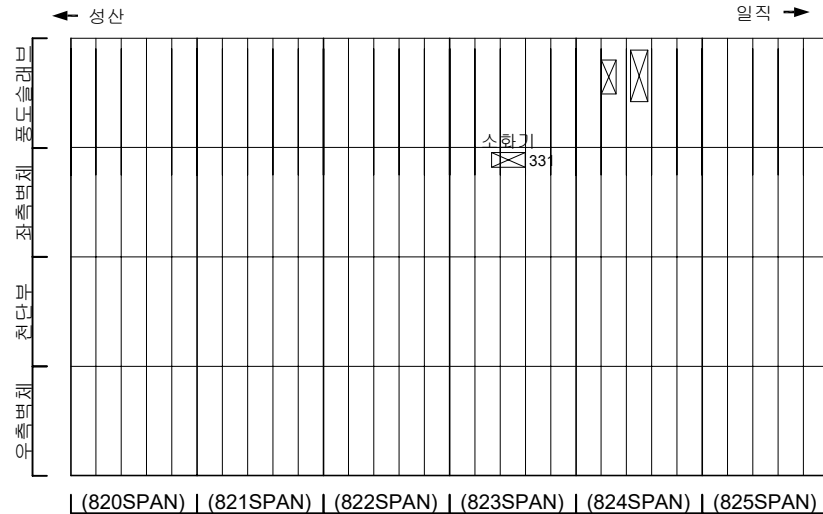[illegible]

SECTION

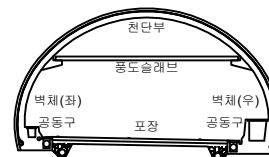


五 五


	간 명		양상간명		재료분리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	면치, 공돌		박진, 파손		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 구역
	누수, 습윤부		백 데		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지 하도로 NATM 820~825구간(일직)
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 39

손 상 물 량 표


번 호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	양상균열	-	1.0	2.0	2.00	m	1	2.00	22상 보강
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.3	0.8	-	0.80	m	1	0.80	
3	21하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	3	1.80	
4	21하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	7.00	m	7	14.00	
5	21하	상부슬래브	벽체누수	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
6	21하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	
7	21하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	7	14.00	
8	22상	측벽부	벽체누수	-	0.1	0.3	0.03	m	16	0.48	
9	22상	공동구	벽체누수	-	0.3	0.3	0.09	m	1	0.09	
10	22상	측벽부	벽체누수	-	0.1	2.0	0.20	m	1	0.20	
11	22상	공동슬래브	상부누수	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
12	22상	포장부	지하수유출	-	-	-	1.00	ea	2	2.00	
13	22상	상부슬래브	벽체누수	-	0.2	2.0	0.40	m	1	0.40	
14	22상	상부슬래브	벽체누수	-	0.2	3.0	0.60	m	4	2.40	
15	22상	측벽부	벽체누수	-	0.1	1.5	0.15	m	2	0.30	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




좌측면체

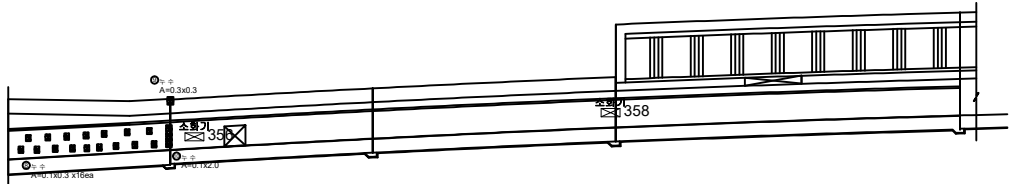

상부슬래브

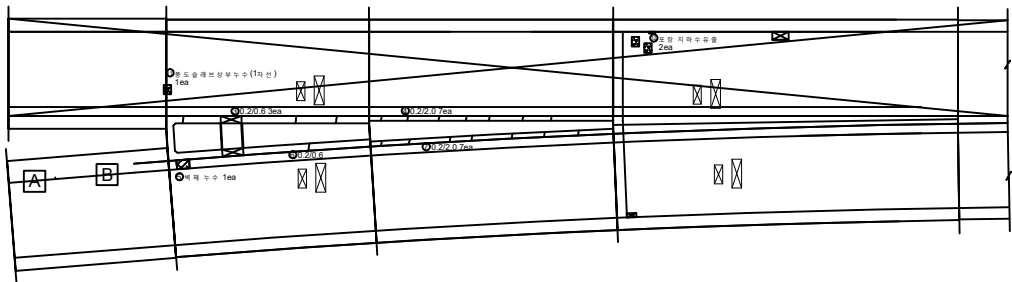


우측면체

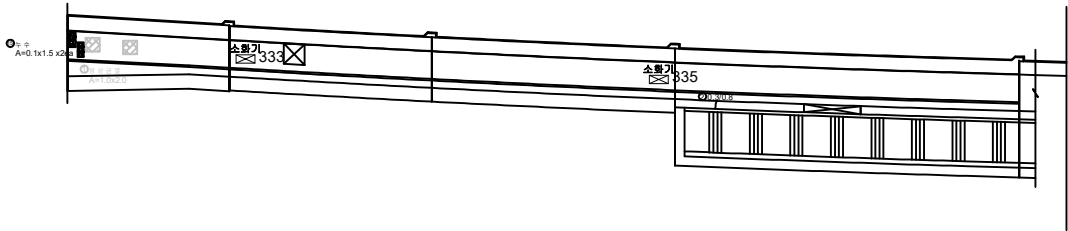


KEY PLAN

← 성산



일직 →




SECTION

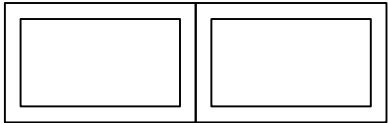

범례


균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB11~BB14 (일직)
도면번호	40

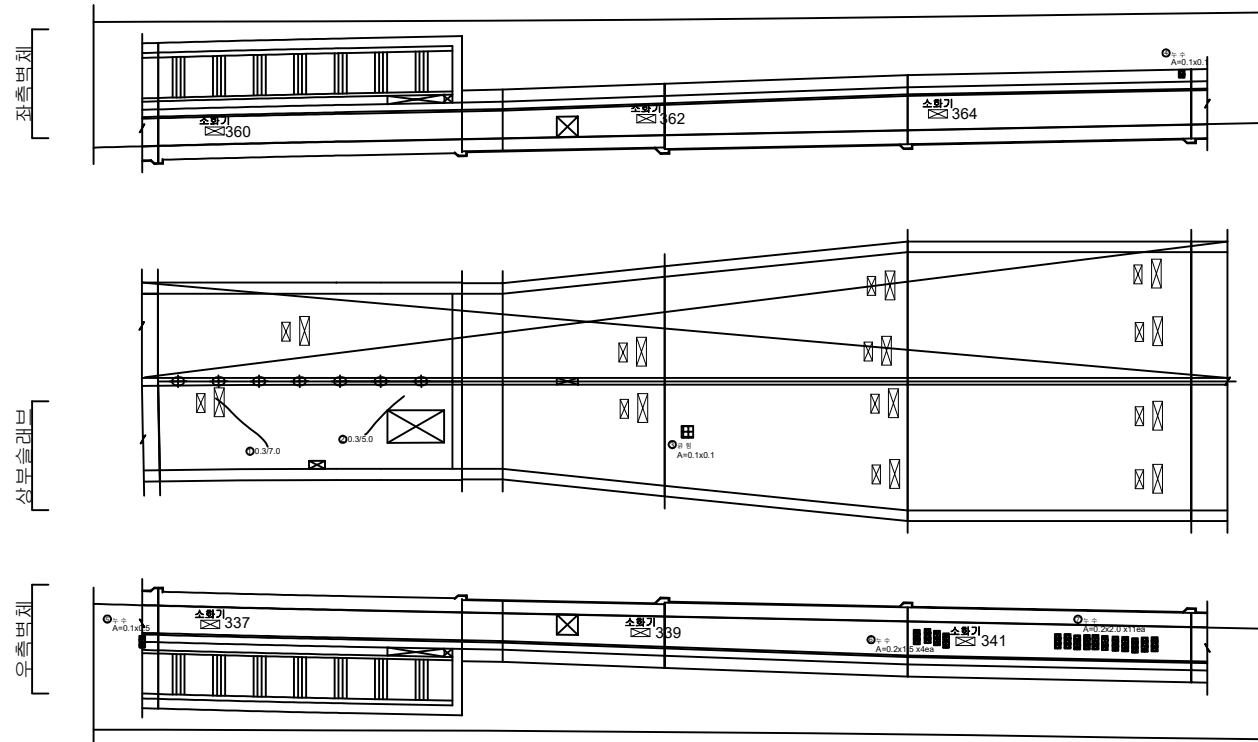

일직 →

SECTION

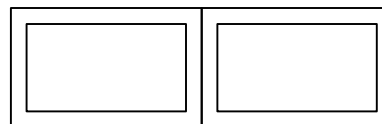

五二五

	빈 칸		교차 격자		대교차 격자
	태양 기호		정사각 격자		대정사각 격자
	삼각 패턴		원 패턴		대원 패턴
	검 기호		파도		대파도
	대각선		원심력 기호		대대각선


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 중점부 BOX-TYPE BB15~BB18 (일직)
도 면 번호	41

손상물량표

[illegible]


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	상부슬래브	파손	-	0.1	0.1	0.01	㎡	2	0.02	
2	21하	상부슬래브	파손	-	0.1	0.1	0.01	㎡	1	0.01	
3	22상	공동구	액태	-	0.1	1.0	0.10	㎡	1	0.10	
4	22상	측벽부	공동슬래브받침돌침	-	0.5	0.4	0.20	㎡	1	0.20	
5	22상	공동구	누수	-	0.1	0.1	0.01	㎡	1	0.01	
6	22상	공동구	누수	-	0.1	0.1	0.01	㎡	2	0.02	
7	22상	공동슬래브	액태	-	2.0	0.1	0.20	㎡	2	0.40	
8	22상	공동슬래브	누수	-	1.0	0.1	0.10	㎡	1	0.10	
9	22상	공동구	액태	-	0.1	0.2	0.02	㎡	2	0.04	
10	22상	상부슬래브	균열부액태	-	0.2	0.5	0.10	㎡	1	0.10	
11	22상	상부슬래브	액태	-	0.2	0.5	0.10	㎡	13	1.30	
12	22상	공동구	액태	-	3.0	0.5	1.50	㎡	1	1.50	
13	22상	측벽부	액태	-	0.3	1.0	0.30	㎡	2	0.60	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

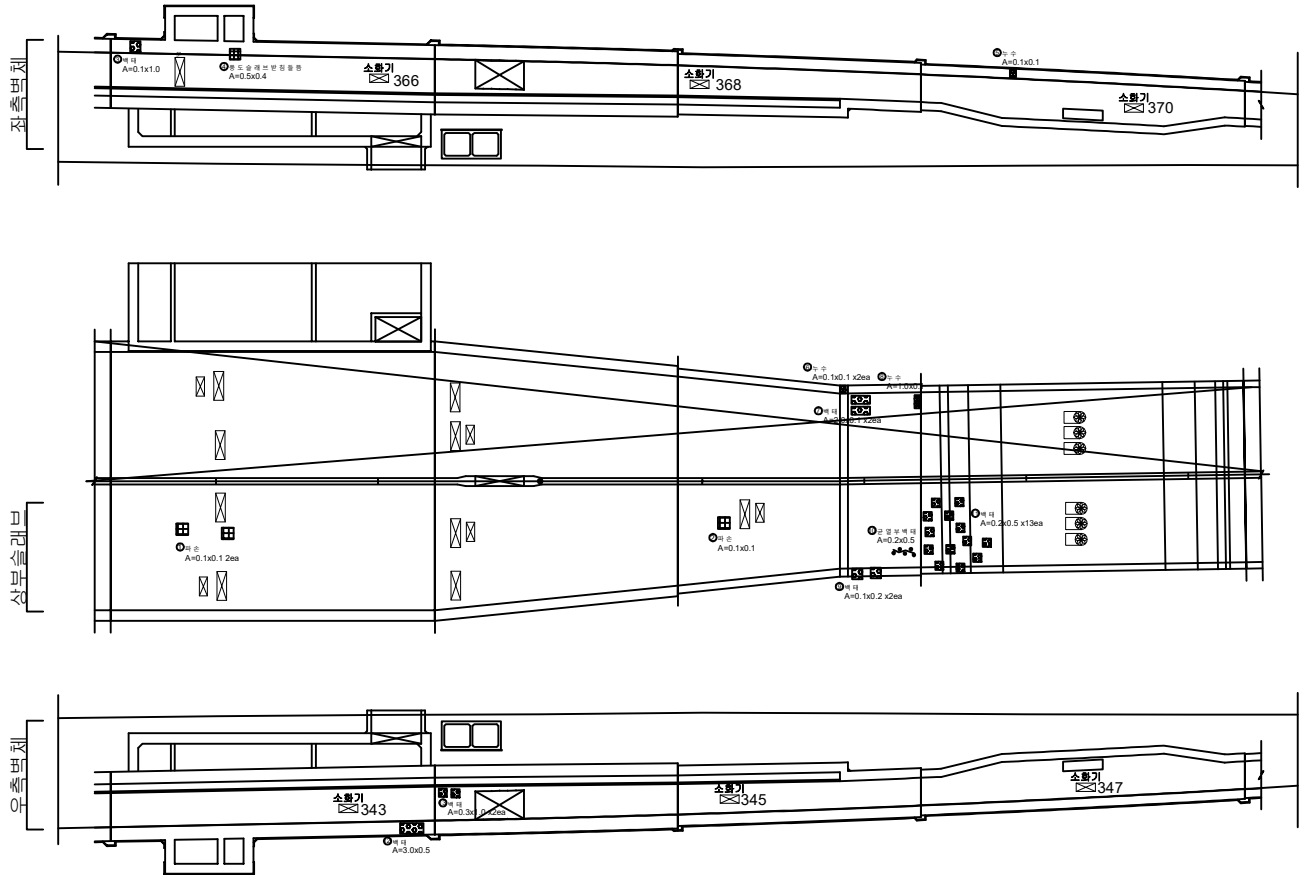


KEY PLAN

← 성산



일직 →

SECTION

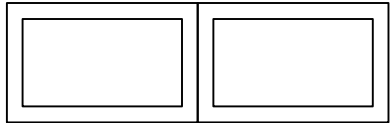


범례

관 열	양상관열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	액태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB19~BB22 (일직)
도 면 번호	42

손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량(㎡)	단위	개소	총합량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	0.1	1.0	0.10	㎡	4	0.40	
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	4	4.00	
3	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	6	6.00	
4	21하	상부슬래브	망상균열	-	0.2	0.1	0.02	㎡	2	0.04	
5	21하	상부슬래브	파손	-	0.1	0.3	0.03	㎡	1	0.03	
6	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	㎡	1	0.70	
7	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	㎡	1	1.50	
8	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.2	-	1.20	㎡	1	1.20	
9	22상	측벽부	실란트파손	-	6.0	-	6.00	㎡	1	6.00	
10	22상	측벽부	실란트파손	-	4.5	-	4.50	㎡	1	4.50	
11	22상	측벽부	실란트파손	-	3.5	-	3.50	㎡	1	3.50	
12	22상	측벽부	실란트파손	-	3.0	-	3.00	㎡	1	3.00	
13	22상	공동슬래브	공동슬래브파손	-	0.1	1.5	0.15	㎡	1	0.15	
14	22상	측벽부	실란트파손	-	6.0	-	6.00	㎡	1	6.00	
15	22상	측벽부	실란트파손	-	4.5	-	4.50	㎡	1	4.50	
16	22상	측벽부	실란트파손	-	3.5	-	3.50	㎡	1	3.50	
17	22상	측벽부	실란트파손	-	3.0	-	3.00	㎡	1	3.00	
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

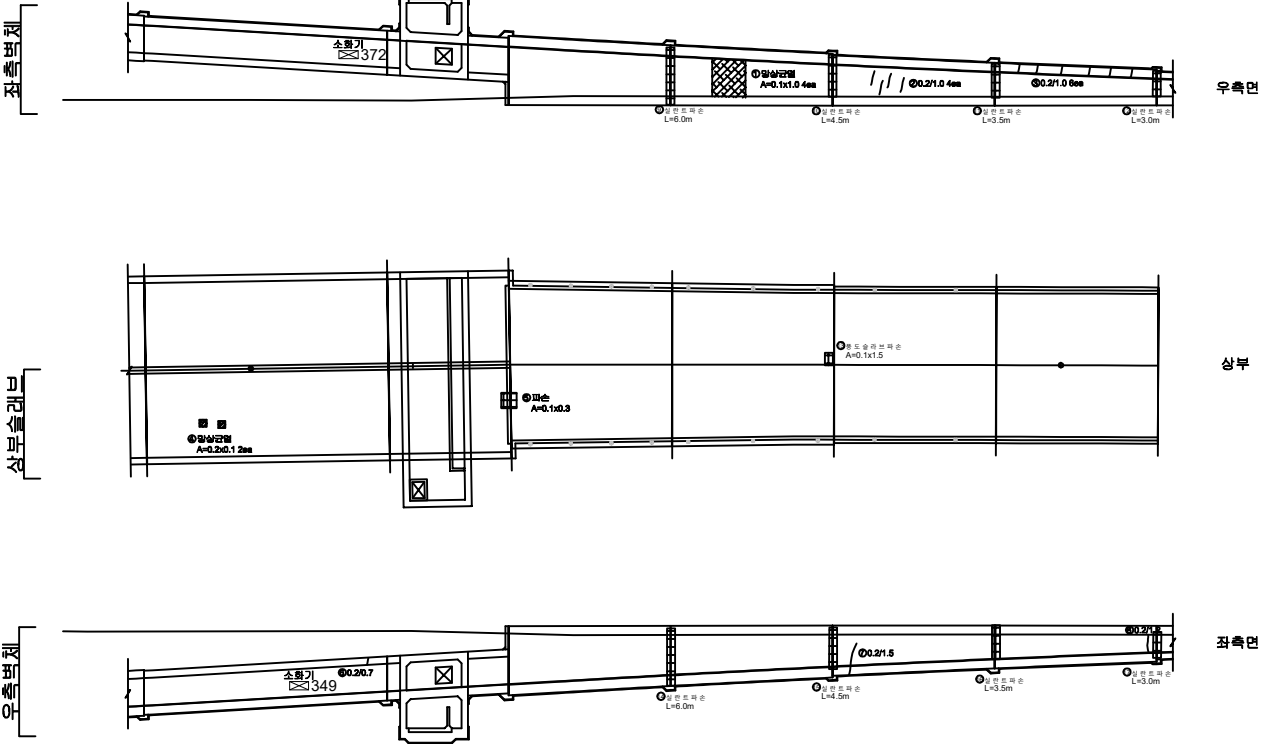

KEY PLAN

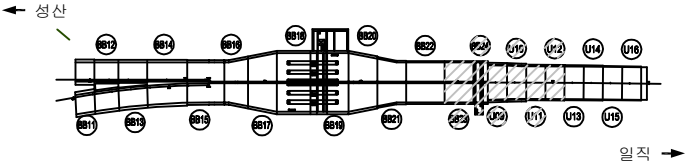

SECTION






범례

	인공		망상균열		재료분리
	인공, 공동		인공, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB23,24 U-TYPE U9~U12 (일직)
도면번호	43

ID : 서부간선지하도로 종점부(U-TYPE U13~U16)-일직방향

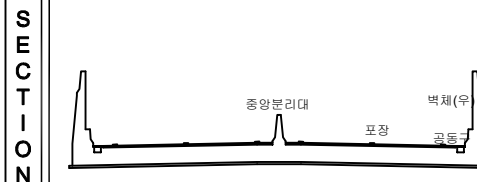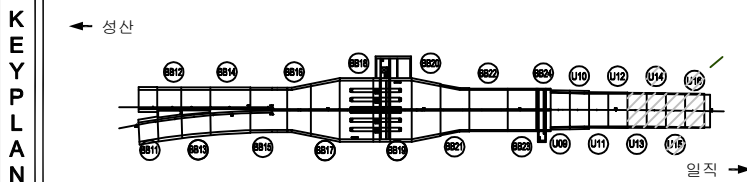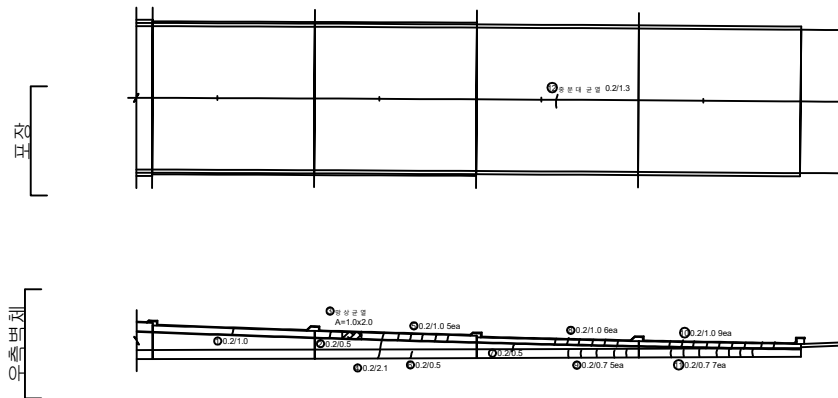

지 리		간 밀		일상근밀		자료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		면적, 광물		박진, 파손		채수	용 역 명
		부식, 습윤부		벽 태		퇴적물	서부산선저하도로 정기,정밀안전점검 영역
		철근노출		침 하		열 화	
		부 식		차량, 변형		기 타	도 면 번호 44

손 상 물 량 표

[illegible]