

2022년 국도43호선 3종시설물 양촌교 등 39개소
정기안전점검용역

외관조사망도
(송전육교)

수원국토관리사무소

(주)명성엔지니어링


손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	19년	신축이음	이물절취적		1.5		1.50	m	1	1.50	
2	19년	신축이음	이물절취적		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	19년	배수시설	배수구막힘				1.00	EA	1	1.00	
4	19년	배수시설	배수구막힘				1.00	EA	1	1.00	
5	22하	교면포장	아스콘파손		0.5	1.0	0.50	m ²	1	0.50	
6	22하	신축이음	후타재균열	0.2	0.5		0.50	m	12	6.00	
7	22하	방호벽	방호벽, 난간 보수부양상관절열림		32.0	1.5	48.00	m ²	2	96.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

난간

바닥판상면


난간

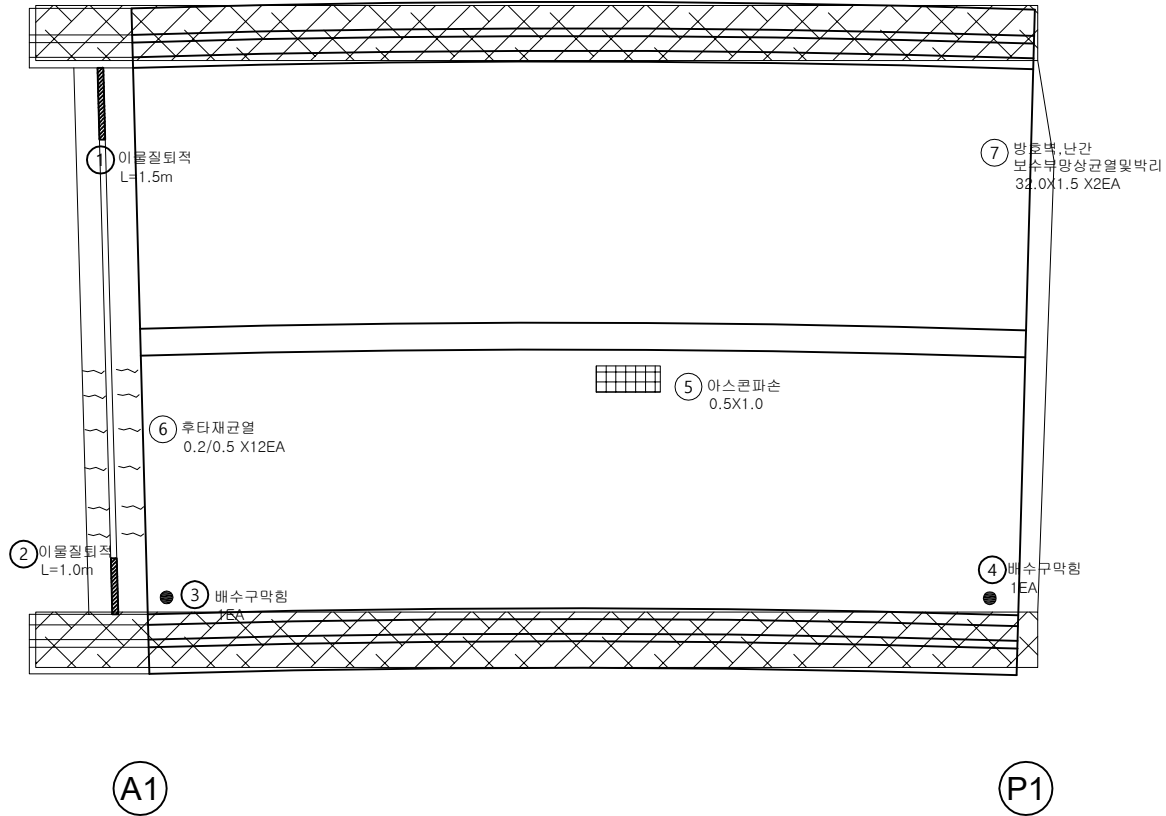


KEY PLAN

이동 ←

→ 용인

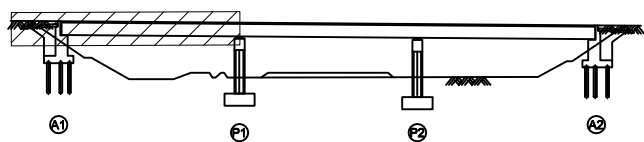

SECTION

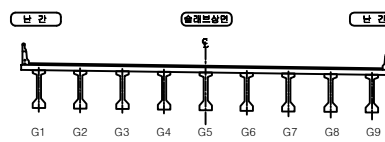

범례

	콘크리트		아스콘		철근
	배수구		균열		박리
	배수구		균열		박리
	배수구		균열		박리
	배수구		균열		박리
	배수구		균열		박리
	배수구		균열		박리
	배수구		균열		박리
	배수구		균열		박리
	배수구		균열		박리

발주처
수원국토관리사무소용역명
2022년 국도43호선 3종시설물 양호교
등 39개소 정기안전점검용역도면명
송전육교 바닥판상면 S1도면번호
01

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	19년	중분대	난간변형		3.0		3.00	m	1	3.00	
2	19년	방호벽	난간변형		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	22하	교면포장	아스콘파손		0.3	0.3	0.09	m ²	3	0.27	
4	22하	방호벽	방호벽, 난간 보수부양상근열및박리		32.0	1.5	48.00	m ²	2	96.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 이동

용인 →

난 간

바닥판상면

난 간

P1

P2

① 난간변형
L=3.0m③ 아스콘파손
0.3X0.3 X3EA② 난간변형
L=1.0m④ 방호벽, 난간
보수부양상근열및박리
32.0X1.5 X2EAKEY
PLAN

← 이동


→ 용인

SECTION

난 간

슬래브상면

난 간


범
례

	콘 크리트		방상근열		재료분리
	관 지, 공 동		바 리, 파 손		채 수
	누 수, 습윤부		백 태		되 격물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌 굴, 변 형		기 타


발 주 처
수원국토관리사무소용 역 명
2022년 국도43호선 3종시설물 양호교
등 39개소 정기안전점검용역도 면 명
송전육교 바닥판상면 S2도면번호
02

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	19년	신축이음	이물절취적		0.7		0.70	m	1	0.70	
2	19년	배수시설	배수구막힘				1.00	EA	1	1.00	
3	19년	방호벽	엘리네이트파손				1.00	EA	1	1.00	
4	22하	신축이음	후타재균열	0.2	0.5		0.50	m	8	4.00	
5	22하	신축이음	후타재균열	0.2	0.5		0.50	m	8	4.00	
6	22하	방호벽	방호벽,난간 보수부양상균열및박리		32.0	1.5	48.00	m ²	2	96.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

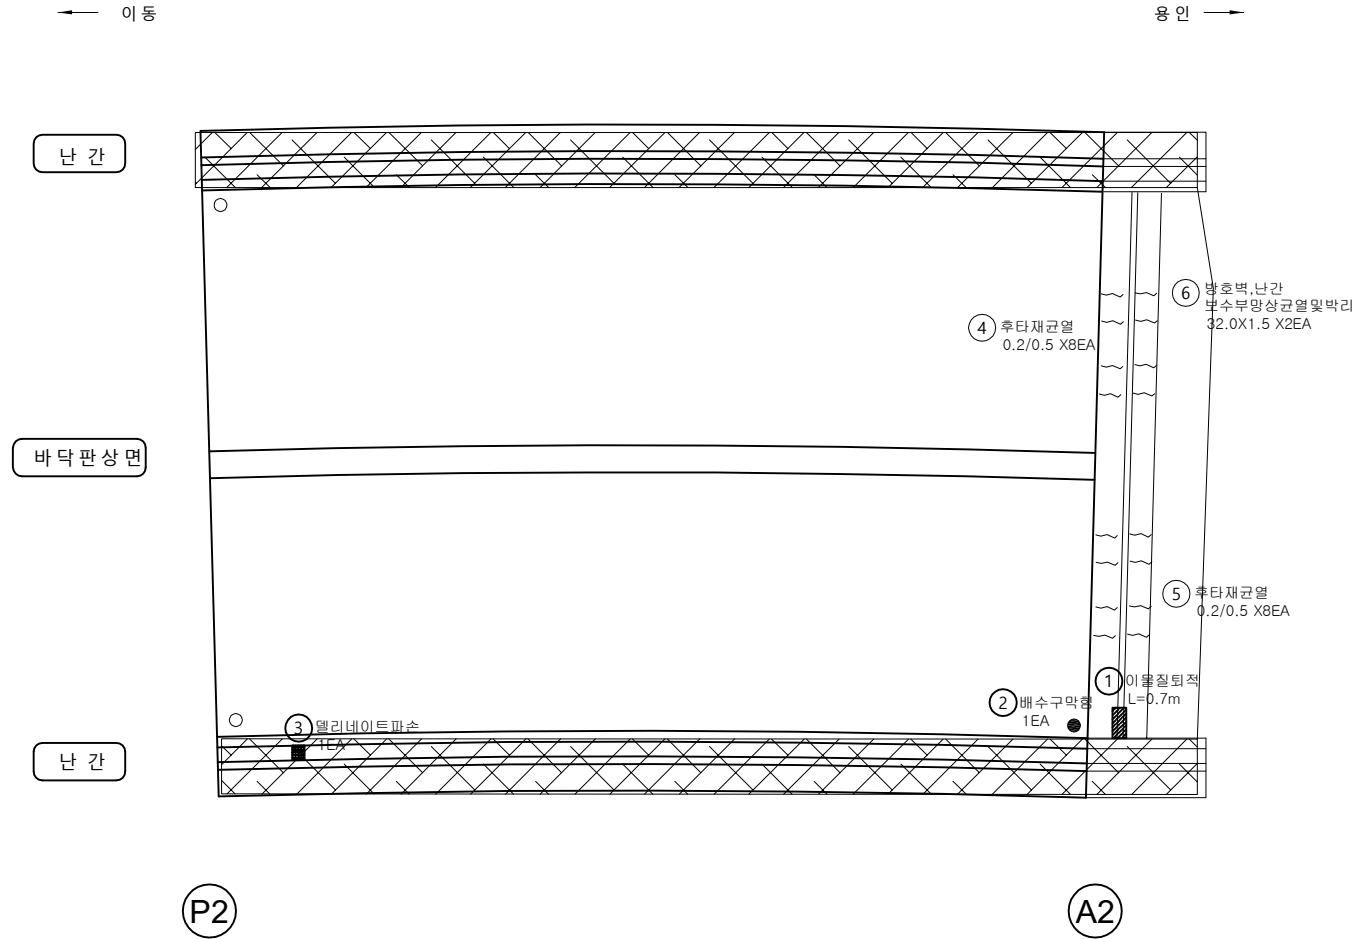

KEY PLAN

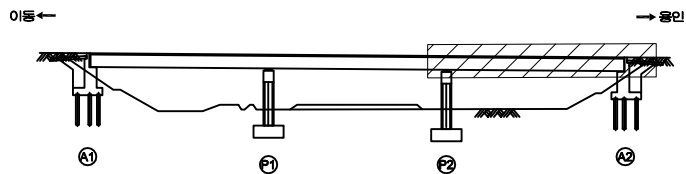

SECTION

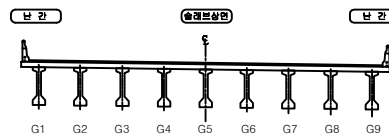


범례


균열	양상균열	재료분리	발주처
편차, 공동	박리, 파손	채수	수원국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	2022년 국도43호선 3종시설물 양호교 등 39개소 정기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			송전육교 바닥판상면 S3
			도면번호
			03

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	19년	바닥판하면	박락		0.3	0.3	0.09	m²	1	0.09	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

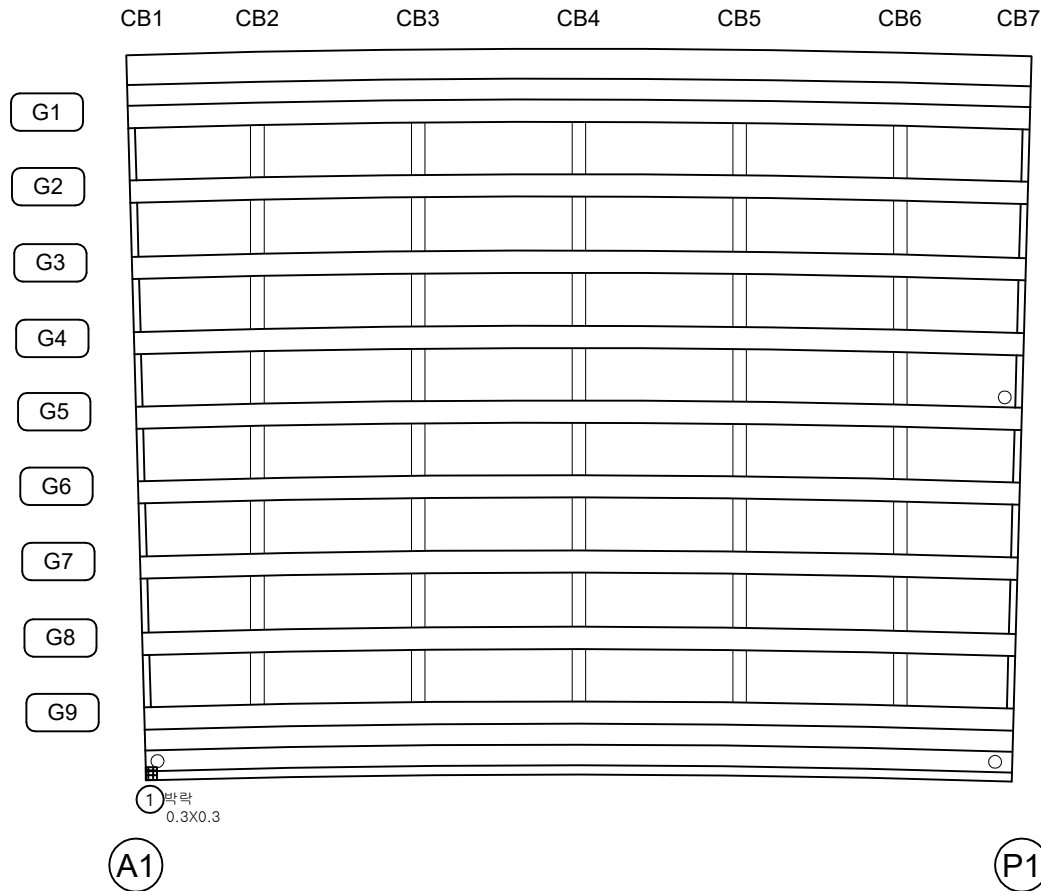

KEY PLAN

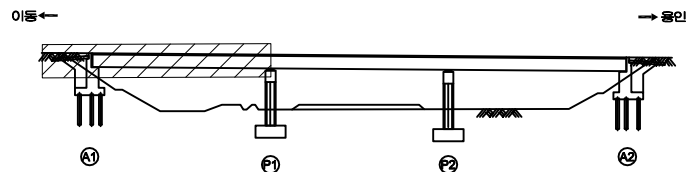

SECTION

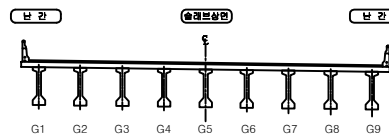

범례

콘 크리트	양상근열	재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
균열, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명 2022년 국도43호선 3종시설물 양호교 등 39개소 정기안전점검용역
누수, 습윤부	콘 크리트	퇴적물	도 면 명 송전육교 바닥판하면 S1
철근노출	콘 크리트	열화	도면번호 04
부식	콘 크리트	기타	

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7

G1

G2

G3

G4

G5

G6


G7

G8


G9

P1

P2

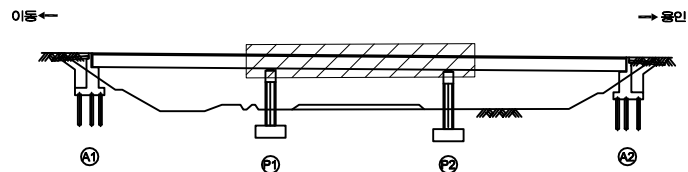KEY
PLAN



SECTION

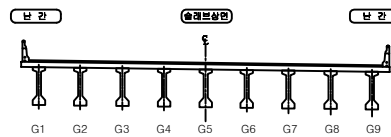범
례


균열	양상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	체수	수원국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	2022년 국도43호선 3종시설물 양촌교 등 39개소 정기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			송전육교 바닥판하면 S2
			도면번호
			05

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19년	바닥판하면	벽태		0.5	0.5	0.25	m ²	1	0.25	
2	19년	바닥판하면	박락		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

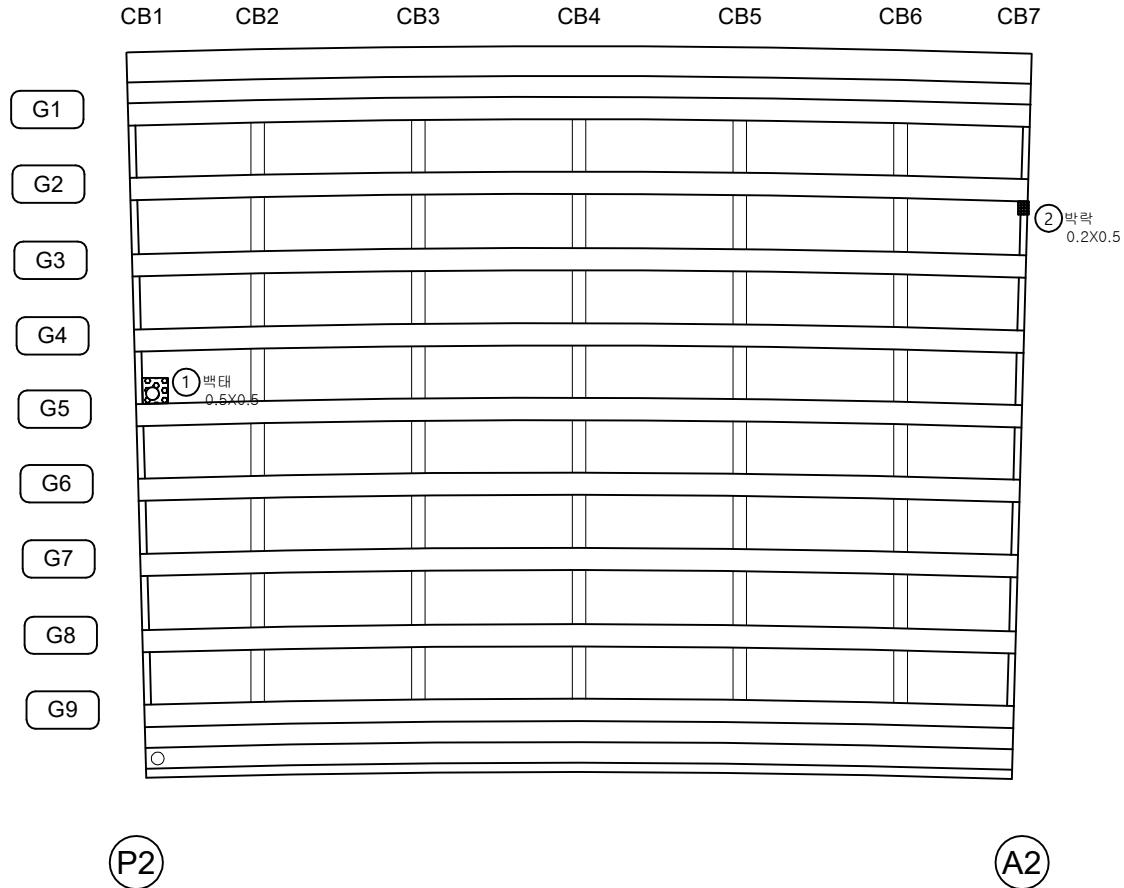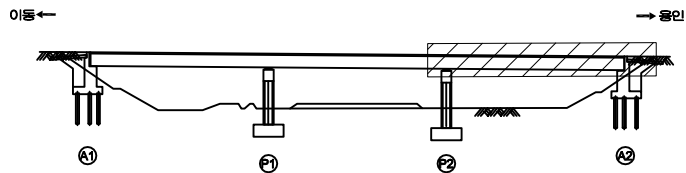KEY
PLAN

SECTION

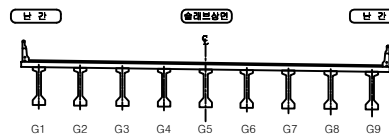
면
레

균열	양상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	채수	수원국토관리사무소
누수, 습윤부	벽태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	2022년 국도43호선 3종시설물 양촌교 등 39개소 정기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			송전육교 바닥판하면 S3
			도면번호
			06

ID : 송전육교 거더 S1 (G1~G5)

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

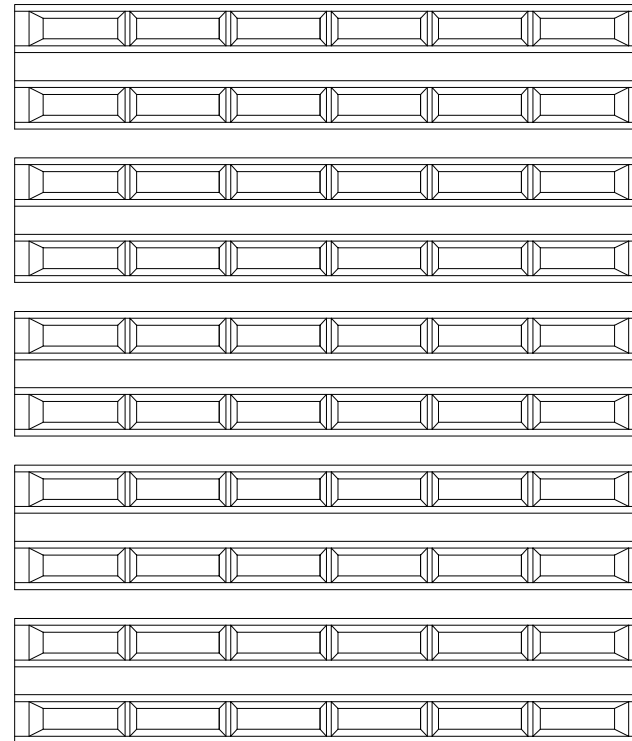

G5

G4

G3


G2

G1


A1

P1

KEY PLAN

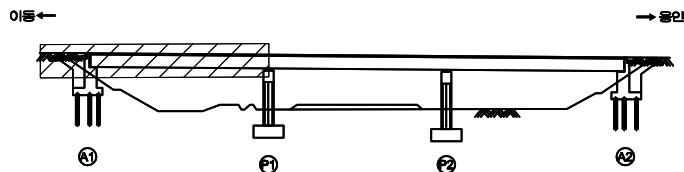

SECTION

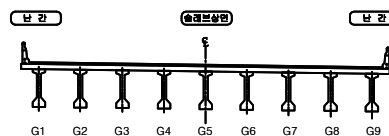


면
레

콘크리트	양상근열	재료분리	발주처 수원국토관리사무소
균열, 공동	부식, 파손	침수	용역명 2022년 국도43호선 3종시설물 양호교 등 39개소 정기안전점검용역
누수, 습윤부	낙하	퇴적물	도면명 송전육교 거더 S1 (G1~G5)
철근노출	침하	열화	도면번호 07
부식	좌굴, 변형	기타	

ID : 송전육교 거더 S1 (G1~G5)

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

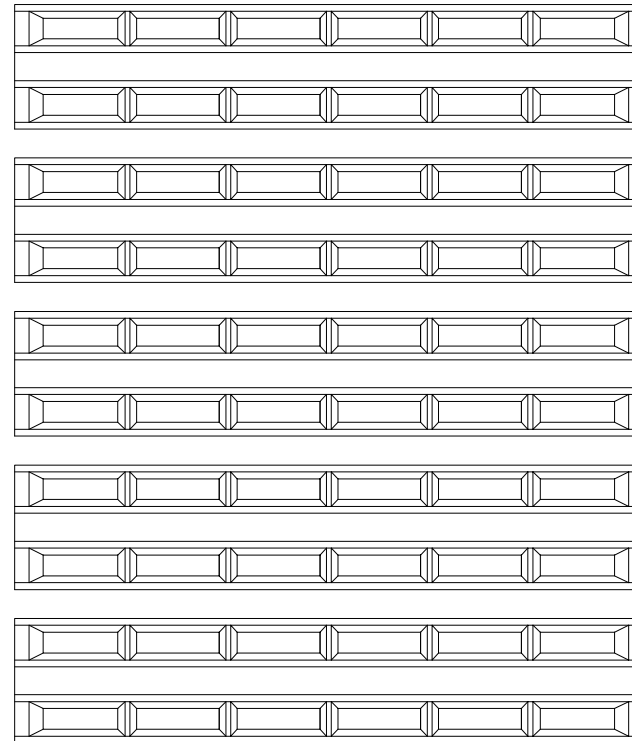

G5

G4

G3


G2

G1


A1

P1

KEY PLAN

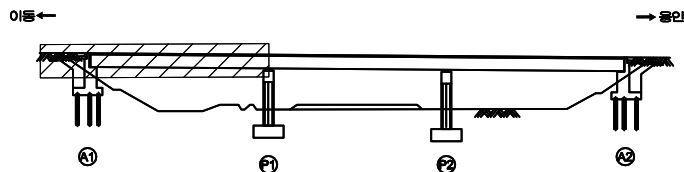

SECTION

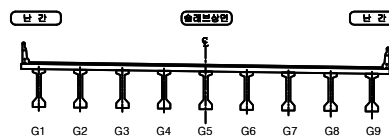


면
레

콘크리트	양상근열	재료분리	발주처 수원국토관리사무소
균열, 공동	부식, 파손	침수	용역명 2022년 국도43호선 3종시설물 양호교 등 39개소 정기안전점검용역
누수, 습윤부	낙하	퇴적물	도면명 송전육교 거더 S1 (G1~G5)
철근노출	침하	열화	도면번호 07
부식	좌굴, 변형	기타	

ID : 송전육교 거더 S1 (G6~G9)

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

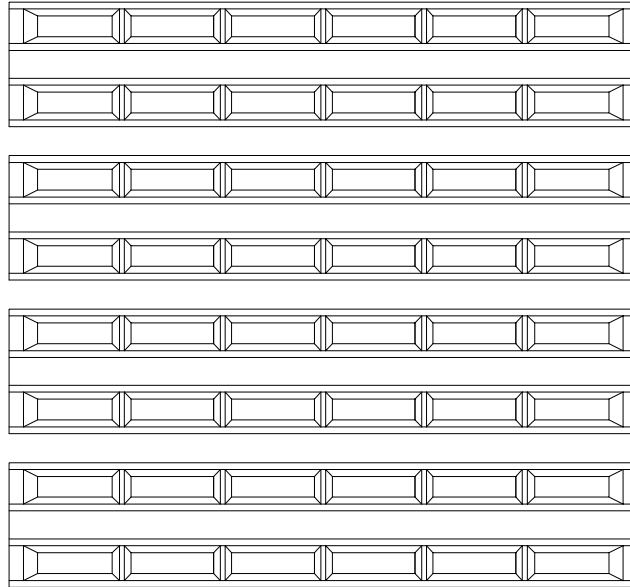

G9

G8


G7

G6


A1

P1

KEY PLAN

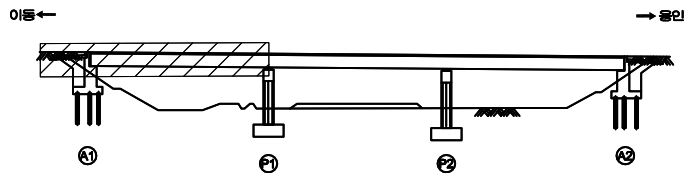

SECTION

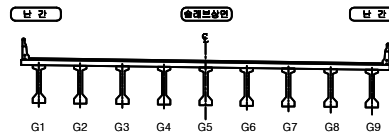


면
레

콘크리트	양상근열	재료분리	발주처 수원국토관리사무소
균열, 공동	부식, 파손	침수	용역명 2022년 국도43호선 3종시설물 양호교 등 39개소 정기안전점검용역
누수, 습윤부	낙하	퇴적물	도면명 송전육교 거더 S1 (G6~G9)
철근노출	침하	열화	도면번호 08
부식	좌굴, 변형	기타	

ID : 송전육교 거더 S1 (G6~G9)

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

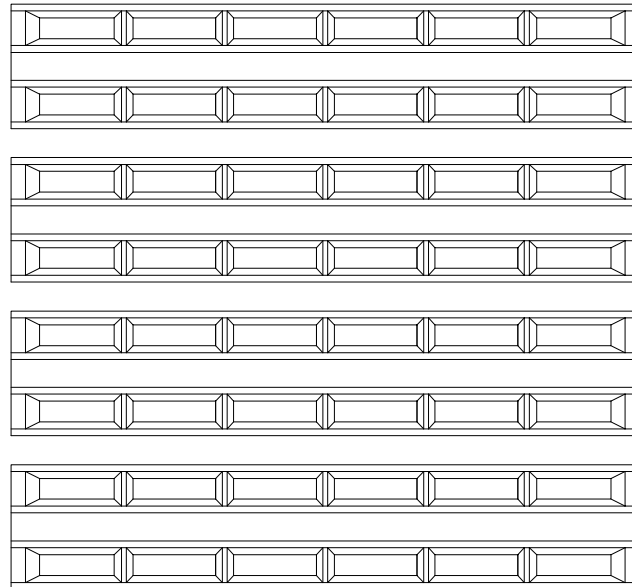

G9

G8


G7

G6


A1

P1

KEY PLAN

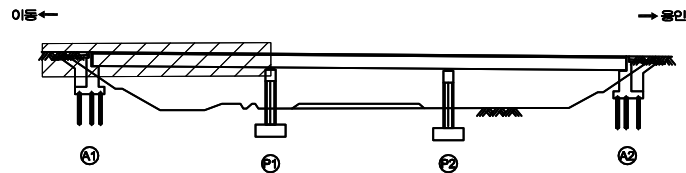

SECTION

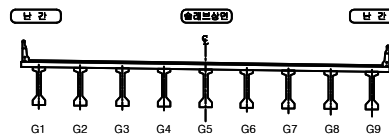


면
레

콘크리트	양상근열	재료분리	발주처 수원국토관리사무소
균열, 공동	부식, 파손	침수	용역명 2022년 국도43호선 3종시설물 양호교 등 39개소 정기안전점검용역
누수, 습윤부	낙하	퇴적물	도면명 송전육교 거더 S1 (G6~G9)
침하노출	침하	열화	도면번호 08
부식	좌굴, 변형	기타	


ID : 송전육교 거더 S2 (G1~G5)

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

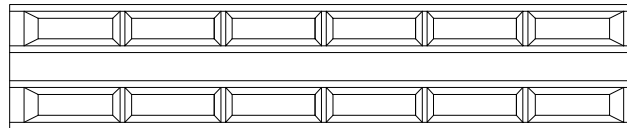


G5

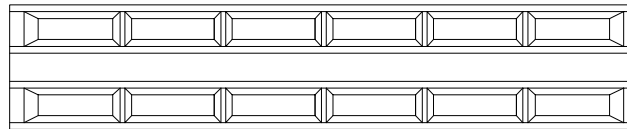


G4

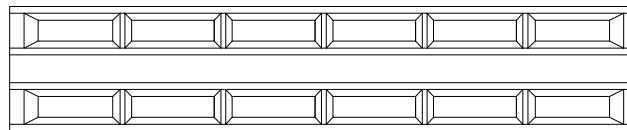

G3

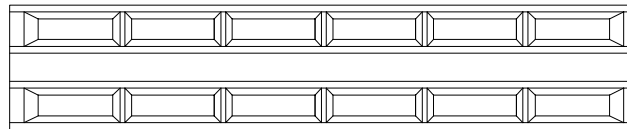

G2

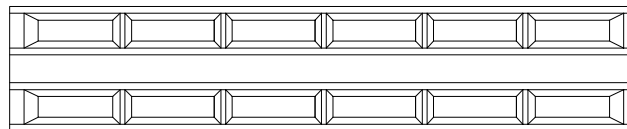


G1


P1

P2

KEY PLAN

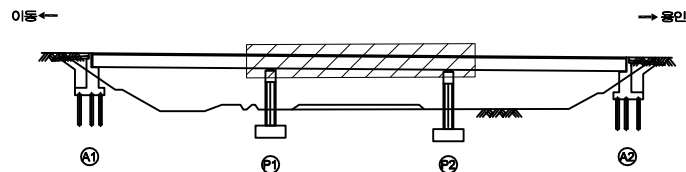

SECTION

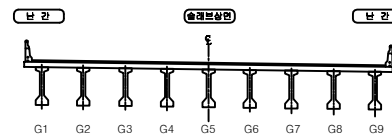


범례

콘크리트	양상근열	재료분리	발주처 수원국토관리사무소
균열, 공동	박리, 파손	침수	용역명 2022년 국도43호선 3종시설물 양호교 등 39개소 정기안전점검용역
누수, 습윤부	낙하	퇴적물	도면명 송전육교 거더 S2 (G1~G5)
철근노출	침하	열화	도면번호 09
부식	좌굴, 변형	기타	

ID : 송전육교 거더 S2 (G6~G9)

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

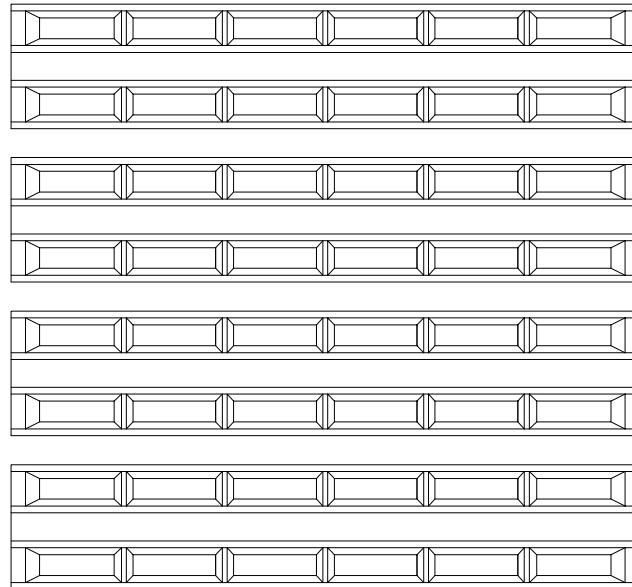


P1

P2

KEY PLAN

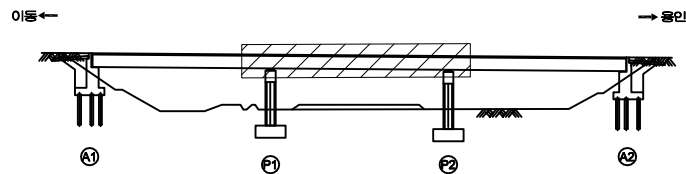

SECTION

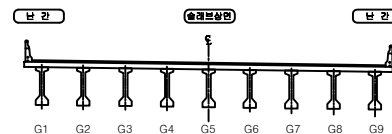


범례


콘크리트	양상근열	재료분리	발주처
균열, 공동	박리, 파손	침수	수원국토관리사무소
누수, 습윤부	낙하	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	2022년 국도43호선 3종시설물 양호교 등 39개소 정기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			송전육교 거더 S2 (G6~G9)
			도면번호
			10

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1	19년	거더	파손		0.2	0.2	0.04	m ²	1	0.04	
2	19년	거더	표면오염		0.3	1.5	0.45	m ²	1	0.45	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

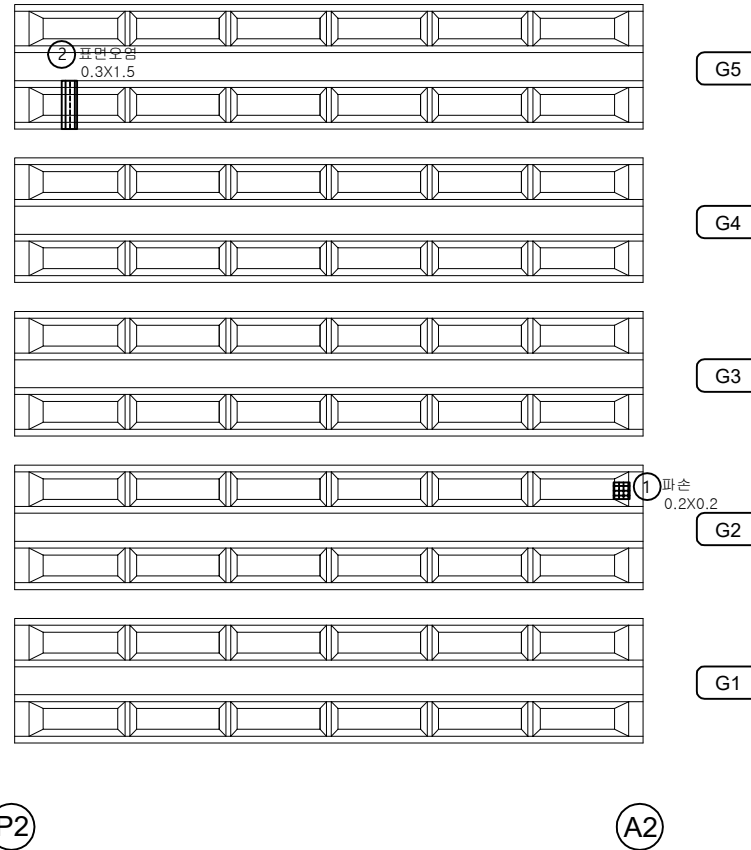

KEY PLAN

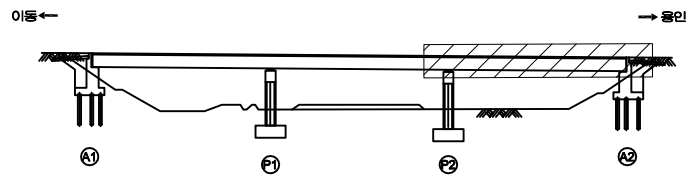

SECTION

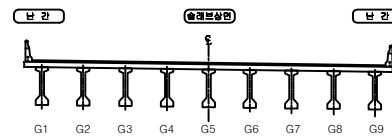


범례

콘 크리트	양상근열	재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
균열, 공동	부식, 파손	채수	용 역 명 2022년 국도43호선 3종시설물 양촌교 등 39개소 정기안전점검용역
누수, 습윤부	배 토	퇴적물	도 면 명 송전육교 거더 S3 (G1~G5)
철근노출	침 하	열 화	도 면 번호 11
부 식	좌굴, 변형	기 타	


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22하	거더	백태		0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

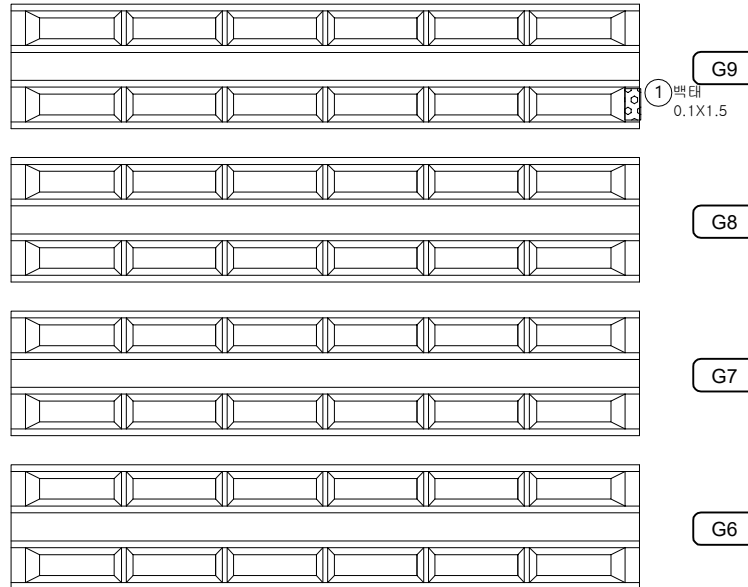


P2

A2

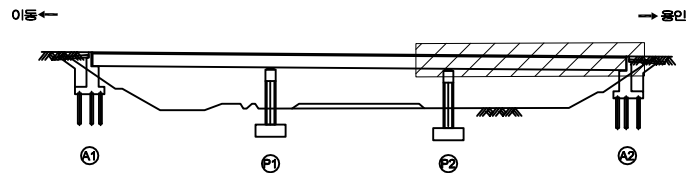KEY
PLAN

SECTION

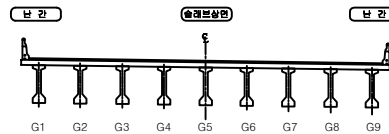면
레

균열	양상균열	재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
균열, 공동	부식, 파손	침수	용 역 명 2022년 국도43호선 3종시설물 양호교 등 39개소 정기안전점검용역
누수, 습윤부	백태	퇴적물	도 면 명 송전육교 거더 S3 (G6~G9)
철근노출	침하	열화	도면번호 12
부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표


	CB1	CB2	CB3	CB4	CB5	CB6	CB7
G1							
G2							
G3							
G4							
G5							
G6							
G7							
G8							
G9							

A1


P1

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

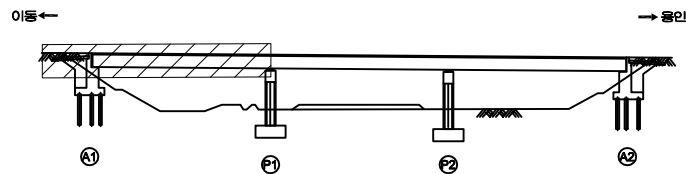

SECTION

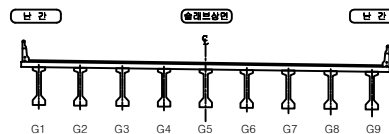

범례

	콘크리트		강철근		재료분리	발주처	수원국토관리사무소
	균열, 공동		박리, 파손		채수	용역명	2022년 국도43호선 3종시설물 양호교 등 39개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	도면명	송전육교 가로보 S1
	철근노출		침하		열화	도면번호	13
	부식		좌굴, 변형		기타		


손상물량표

	CB1	CB2	CB3	CB4	CB5	CB6	CB7
G1							
G2							
G3							
G4							
G5							
G6							
G7							
G8							
G9							


P1

P2

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

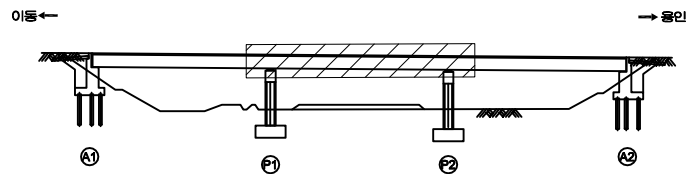KEY
PLAN

SECTION

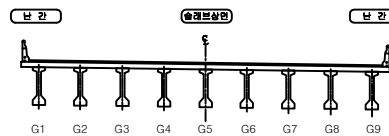범
례

	균열		양상균열		재료분리	발주처	수원국토관리사무소
	편치, 공동		박리, 파손		채수	용역명	2022년 국도43호선 3종시설물 양호교 등 39개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	도면명	송전육교 가로보 S2
	철근노출		침하		열화	도면번호	14
	부식		좌굴, 변형		기타		

손상물량표


	CB1	CB2	CB3	CB4	CB5	CB6	CB7
G1							
G2							
G3							
G4							
G5							
G6							
G7							
G8							
G9							

P2


A2

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

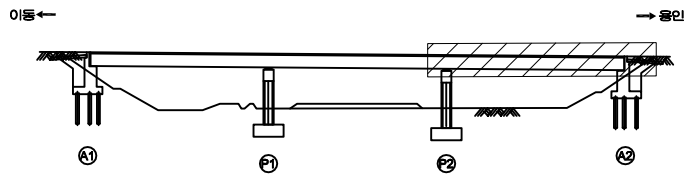

SECTION

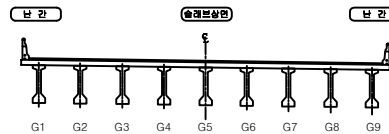

범례

	콘크리트		강철근		재료분리	발주처	수원국토관리사무소
	편차, 공동		균열, 파손		채수	용역명	2022년 국도43호선 3종시설물 양호교 등 39개소 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		쓰레기		퇴적물	도면명	송전육교 가로보 S3
	도로노출		침하		열화	도면번호	15
	부식		좌굴, 변형		기타		



손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	종합 수량	
1	19년	교대	이물침투적		1.5	20.0	30.00	m²	1	30.00	
2	19년	교대	표면오염		0.5	1.5	0.75	m²	3	2.25	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

A1



평 면

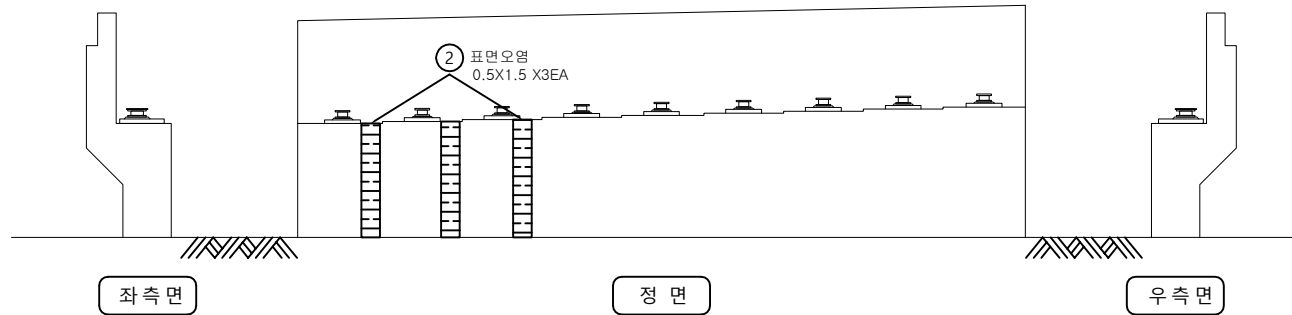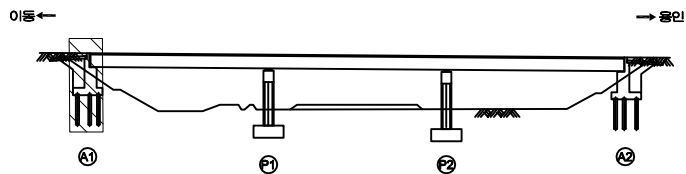KEY
PLAN


SECTION

면
레


콘 크리트	양상근열	재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
균열, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명 2022년 국도43호선 3종시설물 양호교 등 39개소 정기안전점검용역
누수, 습윤부	배 토	퇴적물	도 면 명 송전육교 교대 A1
철근노출	침 하	열 화	도 면 번호 16
부 식	좌굴, 변형	기 타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

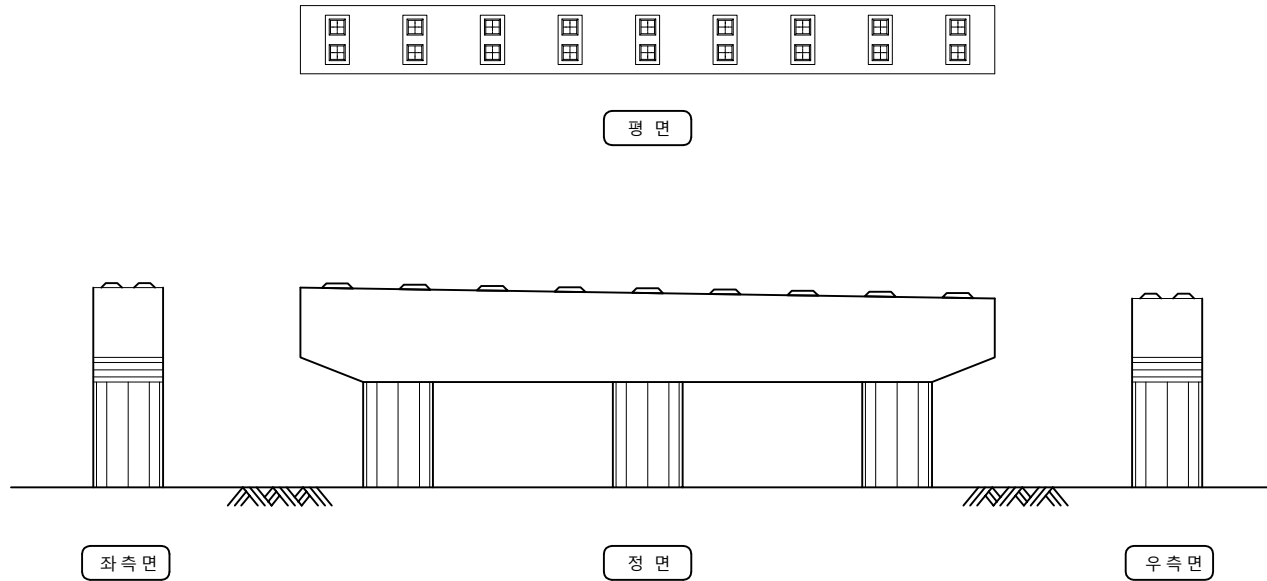

KEY PLAN

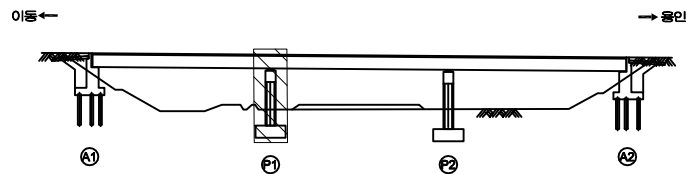


SECTION

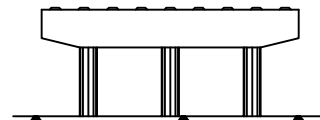면
레


콘 크	양상근열	재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
균열, 공동	박리, 파손	침수	용 역 명 2022년 국도43호선 3종시설물 양호교 등 39개소 정기안전점검용역
누수, 습윤부	낙하	퇴적물	도 면 명 송전육교 교각 P1
철근노출	침하	열화	도면번호 17
부식	좌굴, 변형	기타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

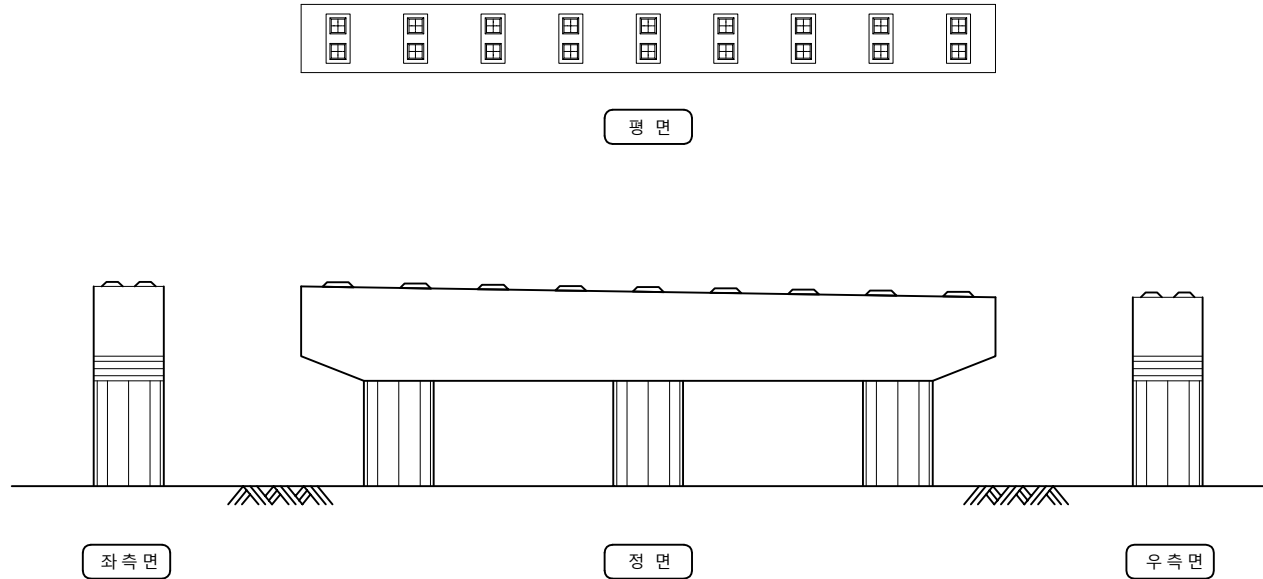

KEY PLAN

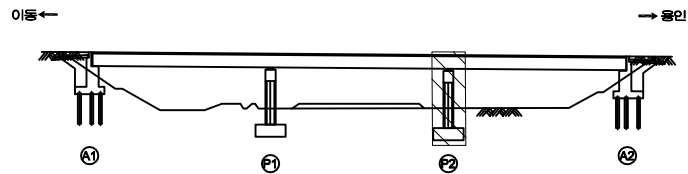

SECTION

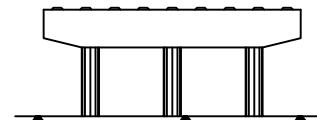
면
레

콘 크리트	양상근열	재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
균열, 공동	박리, 파손	침수	용 역 명 2022년 국도43호선 3종시설물 양호교 등 39개소 정기안전점검용역
누수, 습윤부	낙하	퇴적물	도 면 명 송전육교 교각 P2
철근노출	침하	열화	도면번호 18
부식	좌굴, 변형	기타	


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19년	교량받침	받침부식		0.3	0.5	0.15	m ²	1	0.15	
2	19년	교대	이물침적		1.0	1.5	1.50	m ²	1	1.50	
3	19년	교량받침	받침부식		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
4	19년	교량받침	받침부식		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
5	19년	교대	표면오염		0.5	1.5	0.75	m ²	1	0.75	
6	19년	교대	표면오염		1.5	12.00	18.00	m ²	1	18.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


A2



평 면

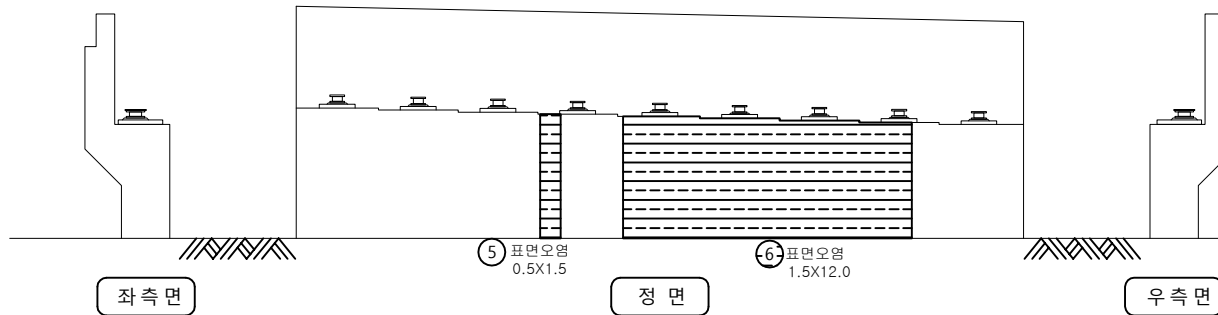

KEY PLAN

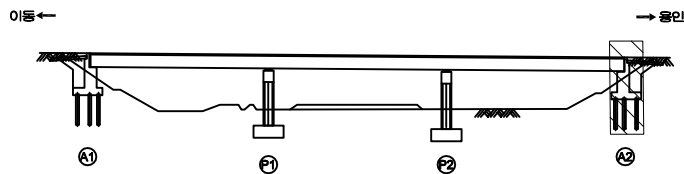

SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	채수	수원국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	2022년 국도43호선 3종시설물 양호교 등 39개소 정기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			송전육교 교대 A2
			도면번호
			19