


번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	깊이	개소	단위	수량	
1	포장부	포장균열	-	2.00	1	m	2.00	
2	포장부	포장균열	-	2.00	1	m	2.00	
3	포장부	포장균열	-	10.00	1	m	10.00	
4	포장부	포장균열	-	2.00	1	m	2.00	
5	포장부	포장균열	-	6.00	1	m	6.00	
6	포장부	포장균열	-	1.70	1	m	1.70	
7	포장부	포장균열	-	2.00	3	m	6.00	
8	포장부	포장균열	-	3.00	1	m	3.00	
9	포장부	포장 양상균열	10.0	0.50	1	m ²	5.00	
10	포장부	포장 양상균열	10.0	0.50	1	m ²	5.00	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	간결		백대, 절문
	파손, 탈락, 박진, 박함		슬픔, 흥취리
	절근노출		부식
	제수		배수구멍
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

연지교

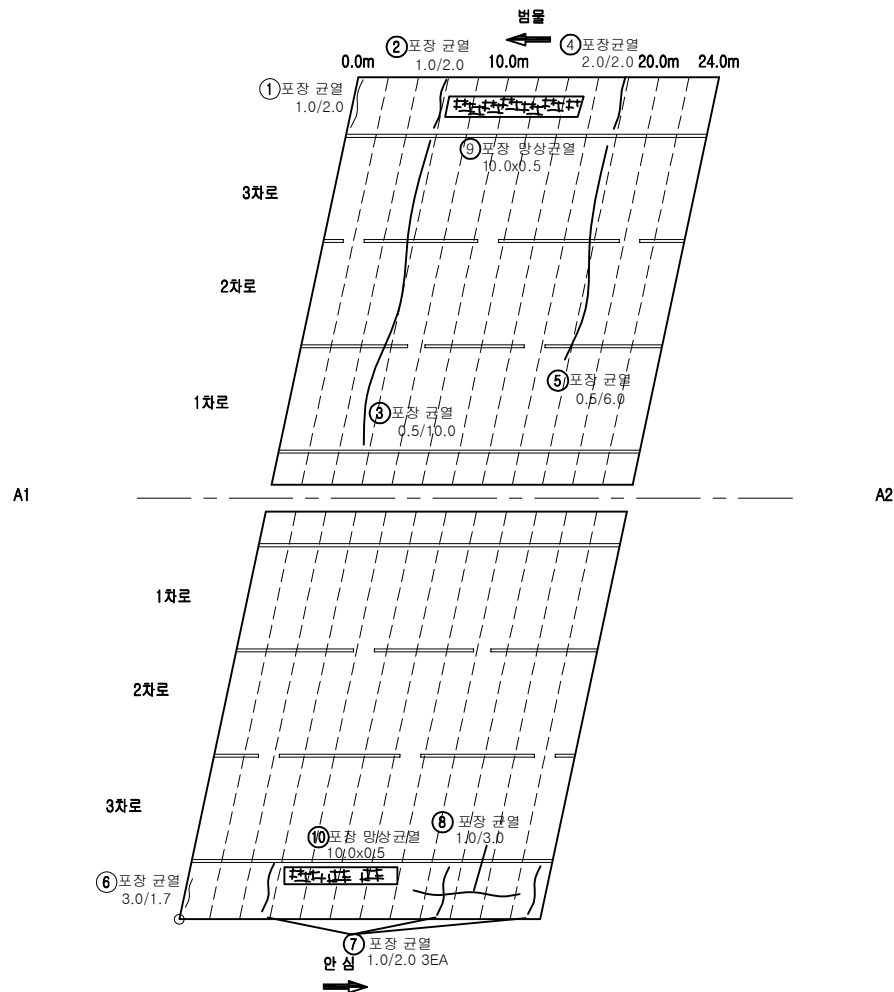

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구동부순환도로(주)

040 87 50

2022년도 하반기 정기안전점검 기술용역 과업외

구
간

연지교

위	
치	

교면포장

N
O

001

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	배덕관 하면	균열	0.20	6.00	1	m	6.00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 층분리
	철근노출		무식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

연지교

↑
도

①균열
/ 0.2/6.0

A1

A2


안심
➔

Figure 1 shows a horizontal pipe with a vertical crack. The crack is located on the left side of the pipe. The crack is labeled 'Crack' and 'Crack'.

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	방호벽	균열(Cw≤0.2mm)	0.2	1.50	7	m	10.50	
2	종문대	균열(Cw≤0.2mm)	0.2	0.60	2	m	1.20	
3	종문대	균열(Cw≤0.2mm)	0.2	0.80	1	m	0.80	
4	방호벽	균열(Cw≤0.2mm)	0.2	1.50	2	m	3.00	
5	방호벽	균열(Cw≤0.2mm)	0.2	1.50	5	m	7.50	
6	방호벽	균열(Cw≤0.2mm)	0.2	1.50	3	m	4.50	
7	방호벽	균열(Cw≤0.2mm)	0.2	1.50	5	m	7.50	
8	방호벽	균열(Cw≤0.2mm)	0.2	1.50	3	m	4.50	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백담, 결로
	파손, 틈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	출근노출		무식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

연지교

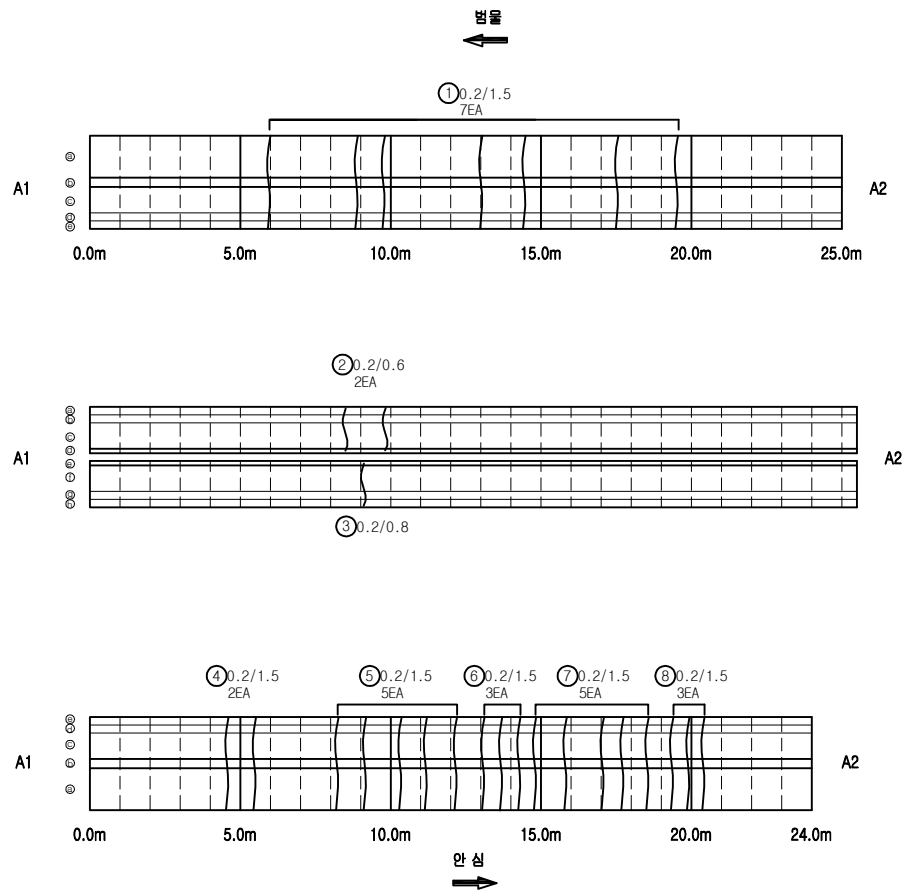

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구동부순환도로(주)

040 87 50

2022년도 하반기 정기안전점검 기술용역 과업외

구
간



연지교

위	
치	

방호벽 및 중앙분리대

N
O

003

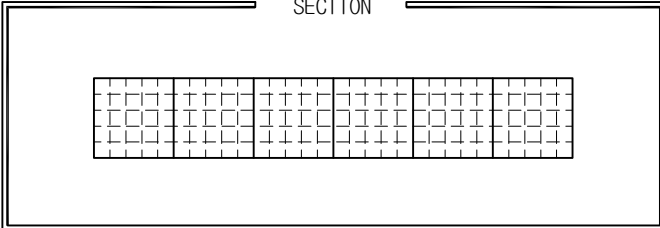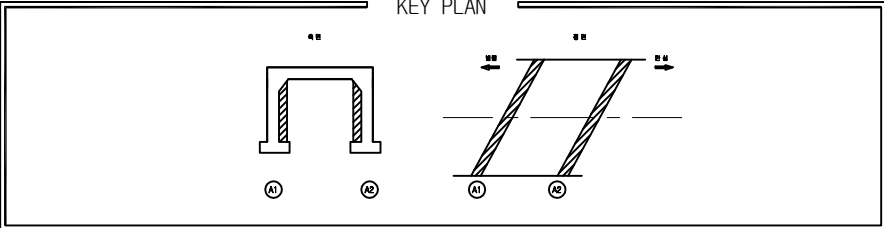


손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	교대	균열(Cw≤0.2mm)	0.2	2.40	1	m	2.40	
2	교대	백태	0.80	0.20	1	㎡	0.16	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								


연지교

교대 A1

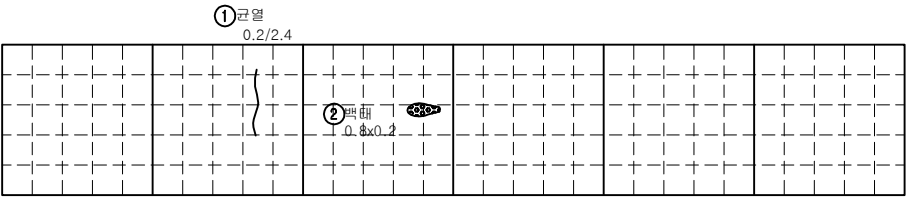

**일부손상 보수완료

교대 A2

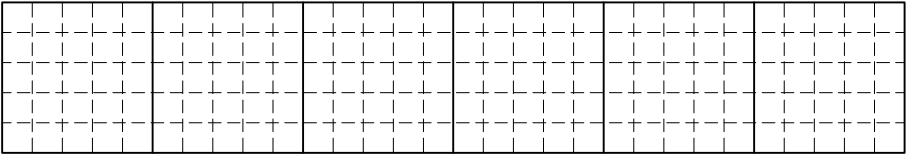

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		철근노출
	철근노출		부식
	침하		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구동부순환도로(주)

용역명

2022년도 하반기 정기안전점검 기술용역 과업외

구간

연지교

위치

교대

N
O

004