


Scale None

절토사면명(위치) : 삼덕대절토사면

경사/방향 : 57/285

연 장 : 290m

01 : 58m

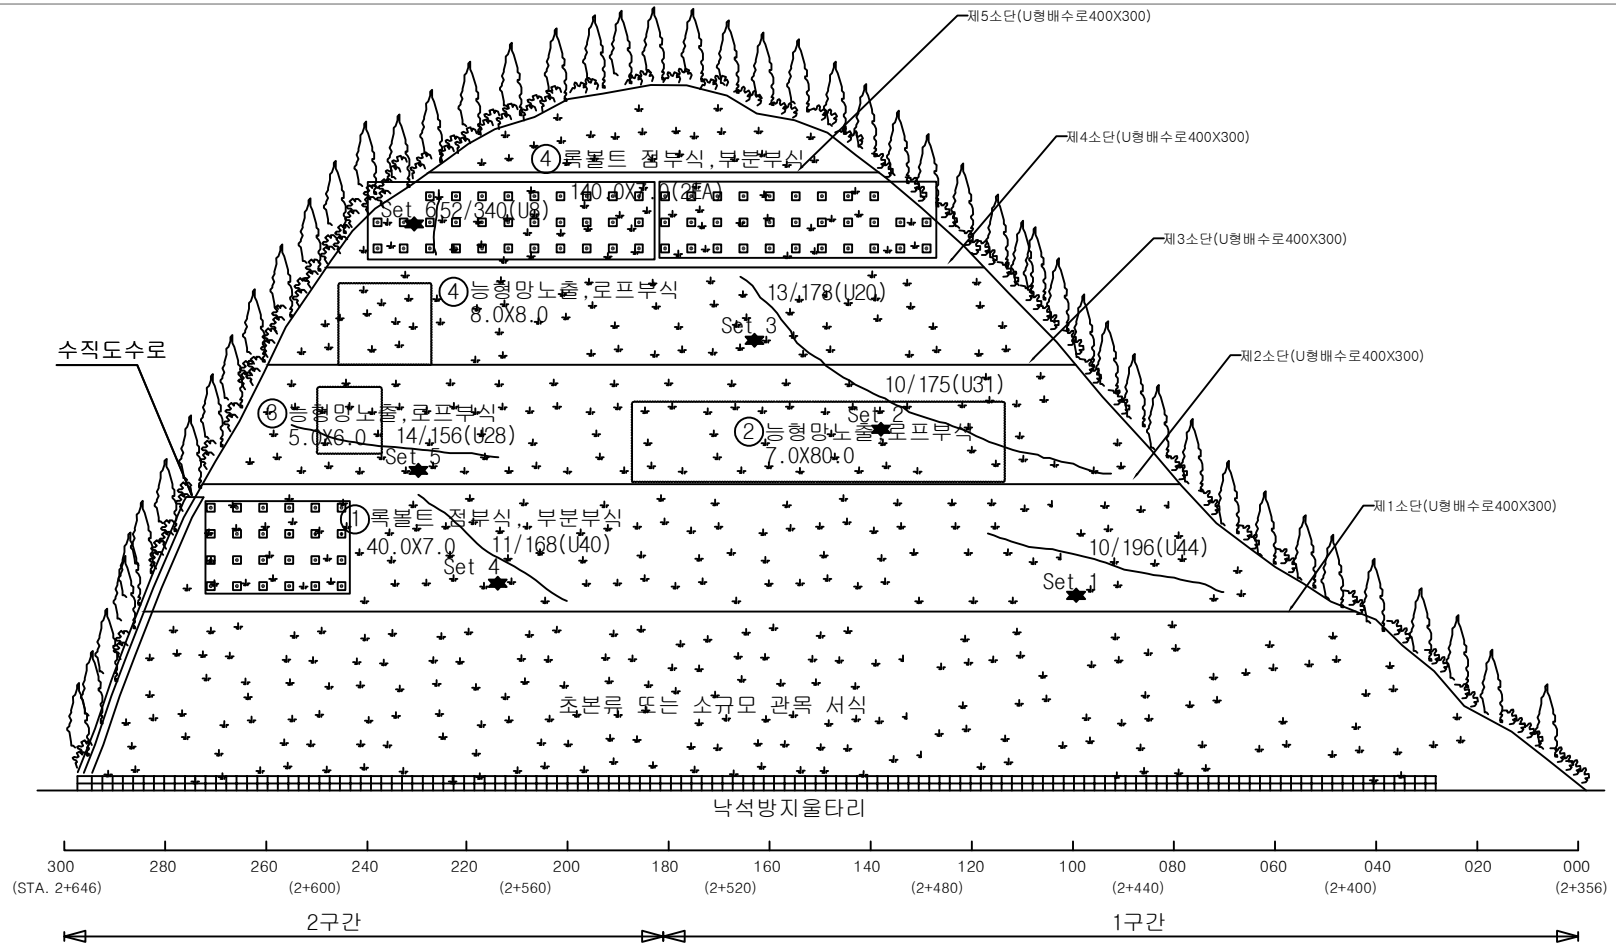

Bieniawski의 RMR분류											N o.	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Set 5	Set 6										
간 격(m)		연 장(m)		틈 새(mm)		거칠기		충전율(mm)		풍화도		간 격															
> 2.0	S1	< 1.0	P1	tight	A1	매우거칠	R1	void	F1	Fresh	6	연 장	P3	P2	P2	P3	P2	P4									
0.6 ~ 2.0	S2	1.0 ~ 3.0	P2	< 0.1	A2	거칠	R2	hard	< 5	F2	S.W.	5	틈 새	A2	A2	A2	A2	A2	A2								
0.2 ~ 0.6	S3	3.0 ~ 10.0	P3	0.1 ~ 1.0	A3	약간거칠	R3		> 5	F3	M.W.	3	거칠기	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R4							
0.06 ~ 0.2	S4	10.0 ~ 20.0	P4	1.0 ~ 5.0	A4	매끄러움	R4	soft	< 5	F4	H.W.	1	충전율	F2	F2	F2	F2	F2	F2								
< 0.06	S5	> 20.0	P5	> 5.0	A5	경면화	R5		> 5	F5	C.W.	0	풍화도	5	5	5	5	3	5								
조 사 자 소 견	위험도		피해도		1. 전체적으로 안정한 비탈면임. 2. 전구간 녹생토 등의 표면보호공이 시공되어 있어 전구간 양호한 상태로 관찰됨. 3. 사면의 주변으로 산마루배수구가 연결되어 있으며 상당 자연사면에는 인장굴림, 지반공동 등의 현상없이 전체적인 외관상태는 양호함. 4. 부분적으로 표층토사가 유실되어 능형암 및 약이어로프, 록폴트 등의 보호시설이 노출되어 있으며 일부 부석이 경미하게 진행되고 있는 것으로 조사됨																						
	☐ 대책불필요 ☐ 낮음 ☐ 보통 ☐ 높음 ☐ 매우 높음	☐ 없음 ☐ 낮음 ☐ 보통 ☐ 높음 ☐ 매우 높음																									