

절토사면 외관조사 현황도(Face Map)


Scale None

절토사면명(위치) : 당고개절토사면(우)

경사/방향 : 50/340

연 장 : 280m

01 : 31m

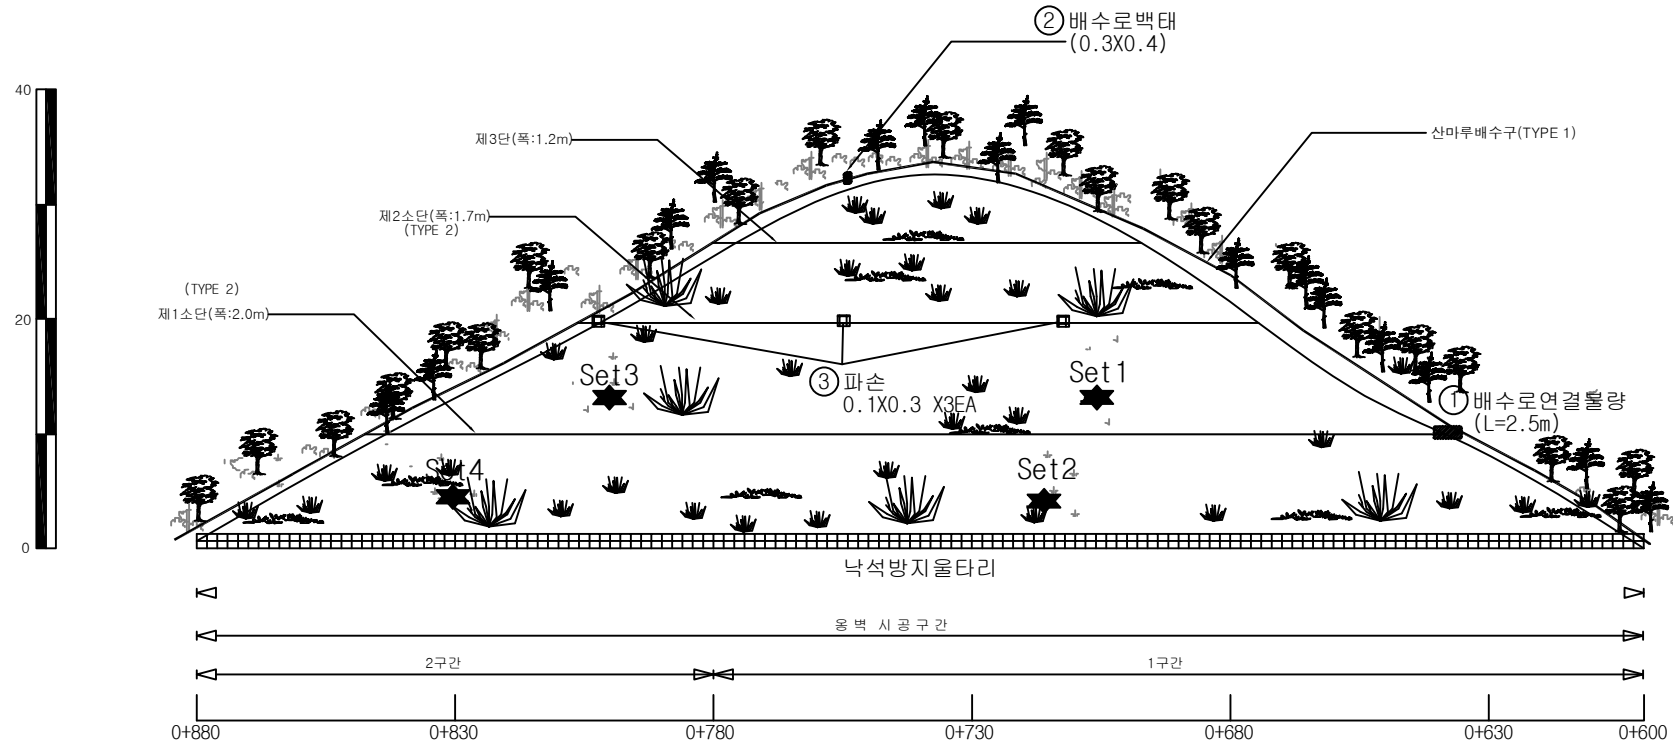

Bieniawski의 RMR분류										N o.	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Set 5		
간 격(m)		연 장(m)		틈 새(mm)		거칠기		충전율(mm)		풍화도		간 격					
> 2.0	S1	< 1.0	P1	tight	A1	매우거칠	R1	void		F1	Fresh	6	연 장	P3	P3	P3	
0.6 ~ 2.0	S2	1.0 ~ 3.0	P2	< 0.1	A2	거칠	R2	hard	< 5	F2	S.W.	5	틈 새	A3	A3	A2	
0.2 ~ 0.6	S3	3.0 ~ 10.0	P3	0.1 ~ 1.0	A3	약간거칠	R3		> 5	F3	M.W.	3	거칠기	R2	R2	R2	
0.06 ~ 0.2	S4	10.0 ~ 20.0	P4	1.0 ~ 5.0	A4	매끄러움	R4	soft	< 5	F4	H.W.	1	충전율	F2	F2	F2	
< 0.06	S5	> 20.0	P5	> 5.0	A5	경면화	R5		> 5	F5	C.W.	0	풍화도	3	3	3	
조 사 자 소 견	위험도		피해도		1. 전체적으로 안정한 비탈면으로서 사면의 안전성에 영향을 줄수 있는 인장균열, 지반변형 등의 손상은 없는 것으로 조사됨.. 2. 전구간 녹생토 등의 표면보호공이 시공되어 있어 전구간 양호한 상태로 관찰됨. 3. 사면의 주변으로 산마루배수구가 연결되어 있으며 전체적인 외관상태는 양호함. 4. 웅벽 및 낙석방지울타리 등의 보강시설 외관상태는 파손, 변형 등의 손상없이 전구간 양호한 것으로 조사됨.												
	☐ 대책불필요 ☐ 낮음 ☐ 보통 ☐ 높음 ☐ 매우 높음	☐ 없음 ☐ 낮음 ☐ 보통 ☐ 높음 ☐ 매우 높음															