

상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역
(2023년 상반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도

평호터널(상주방향)

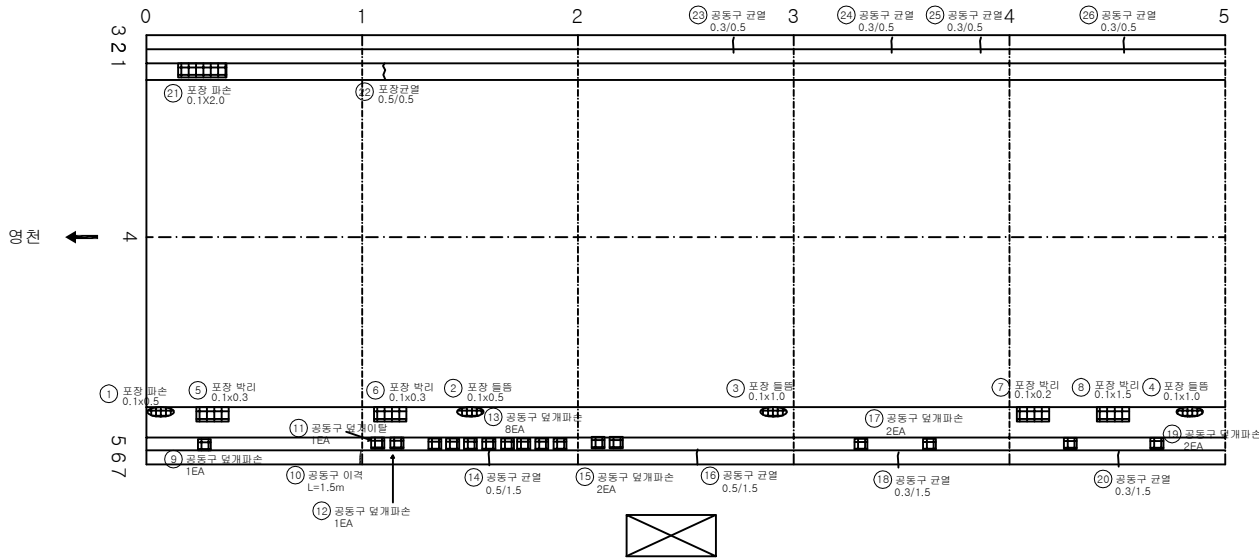
2023.04

(주)명성엔지니어링

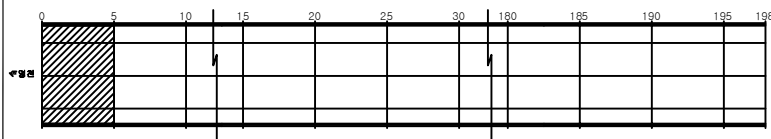
포 장 부 & 공 동 구

손상물량표

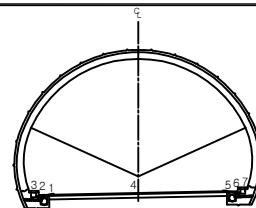
번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	포장	포장 파손		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
2	19하	포장	포장 들뜸		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
3	19하	포장	포장 들뜸		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
4	19하	포장	포장 들뜸		0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
5	20상	포장	포장 박리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
6	20상	포장	포장 박리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
7	20상	포장	포장 박리		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
8	20상	포장	포장 박리		0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
9	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
10	20상	공동구	공동구 이격		1.5		1.50	m	1	1.50	T=1.0cm
11	20상	공동구	공동구 덮개이탈				1.00	EA	1	1.00	
12	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
13	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	8	8.00	
14	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
15	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
16	20상	공동구	공동구 균열	0.5	1.5		1.50	m	1	1.50	
17	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
18	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
19	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	2	2.00	
20	20상	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
21	21하	포장	포장 파손		0.1	2.0	0.20	m ²	1	0.20	
22	21하	포장	포장 균열	0.5	0.5		0.50	m	1	0.50	
23	21하	공동구	공동구 균열	0.3	0.5		0.50	m	1	0.50	
24	21하	공동구	공동구 균열	0.3	0.5		0.50	m	1	0.50	
25	21하	공동구	공동구 균열	0.3	0.5		0.50	m	1	0.50	
26	21하	공동구	공동구 균열	0.3	0.5		0.50	m	1	0.50	



KEY PLAN



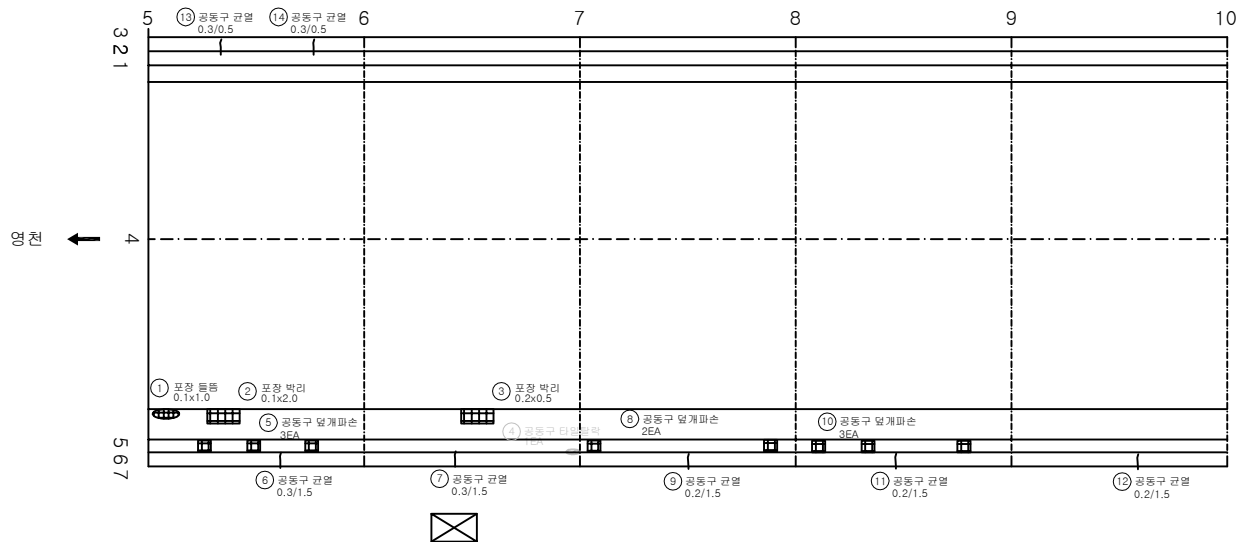
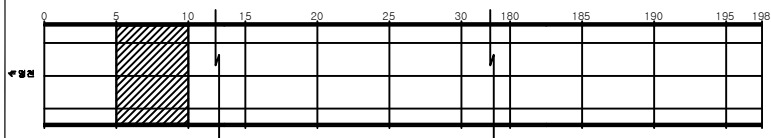

SECTION



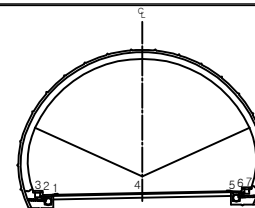
편 면	구분	구분	구분	발 주 처	
				상주영천고속도로(주)	
편	면치, 광물	방상균열	재료분리	용역명	
	누수, 습관부	박리, 파손	채수	상주영천고속도로 시설물 안전-위자점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)	
면	철근노출	흙 하	열화	도면명	
	부식	좌굴, 변형	기타	평호터널(상주방향) 외관조사량도	
				도면번호	
				001	

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.6~10

손상물량표

[illegible]

SECTION

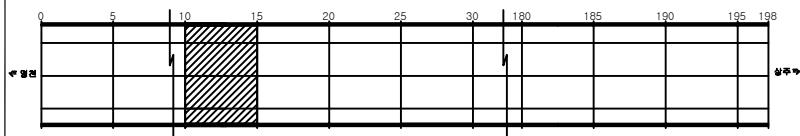

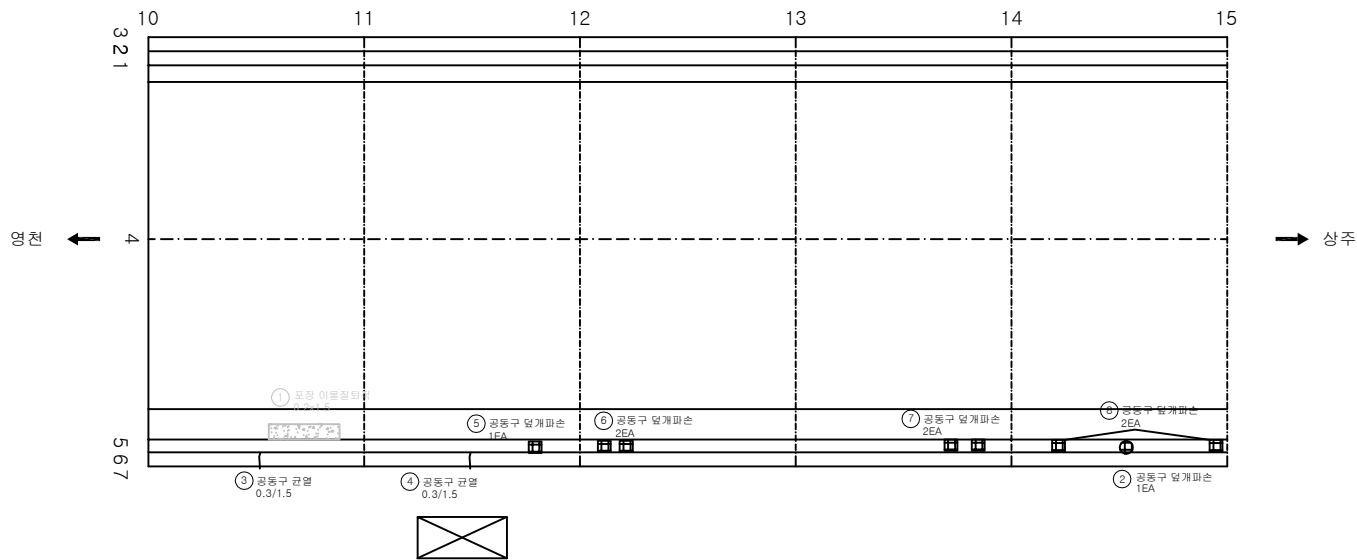


2	2
---	---

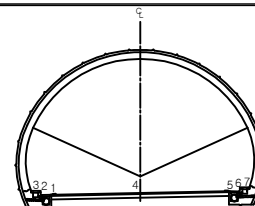
[illegible]

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.11~15

손상물량표



SECTION

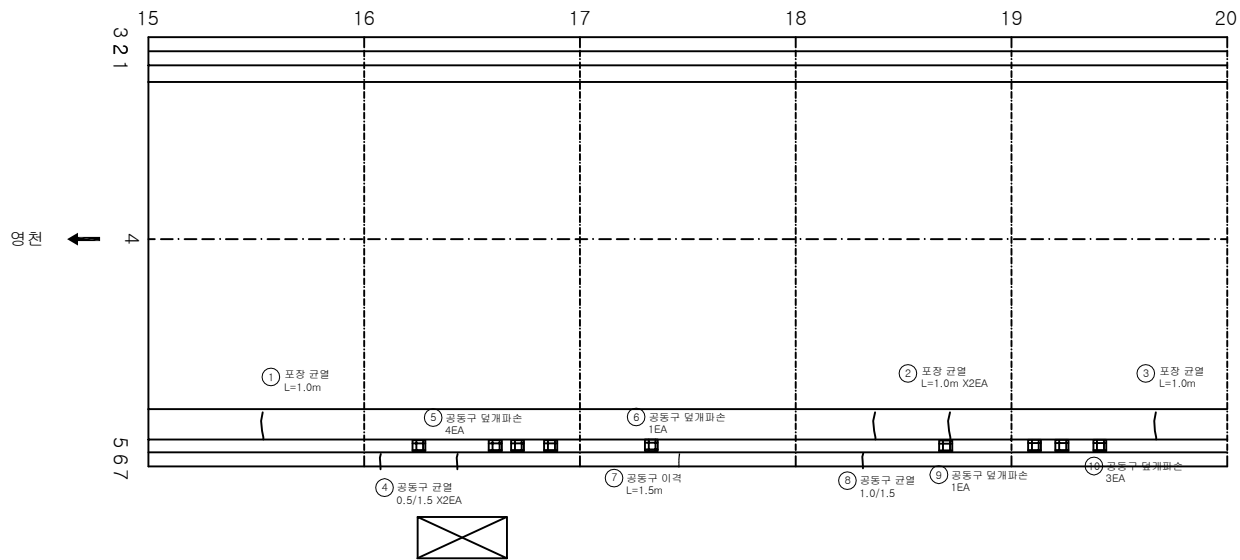
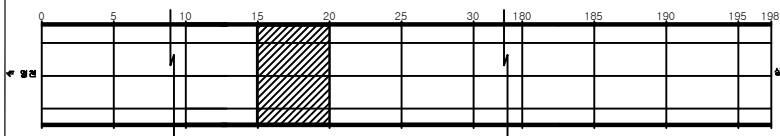



20	21
----	----

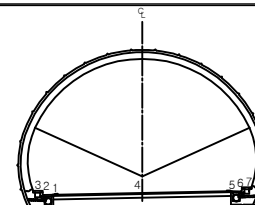
	간 없음		양상금일		재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면치, 광물		박리, 파손		채수	용 의 명 상주영천고속도로 시설물 안전·환경관리 및 성능평가 용역 (2020년 상반기 정기안전점검)
	누수, 습기차		표지		표적물	
	철근 노출		천하		열화	도 면 명 영호타도(상주지방) 외관조사망도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호 003

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.16~20

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION

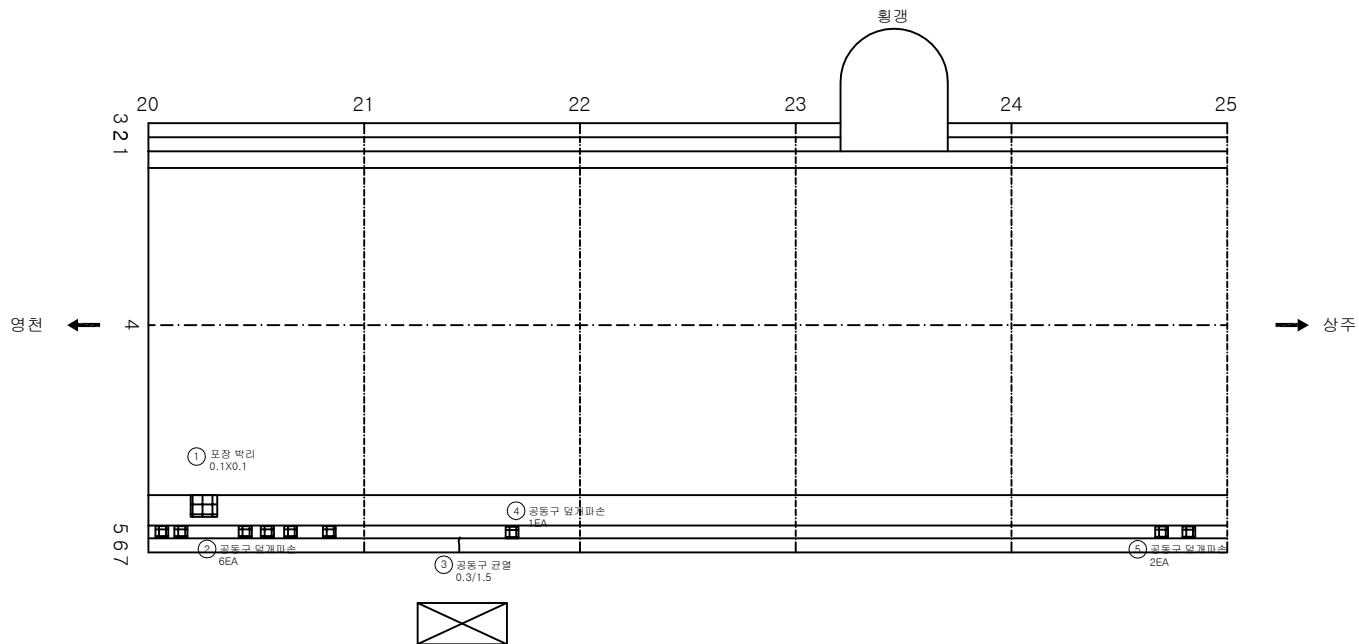
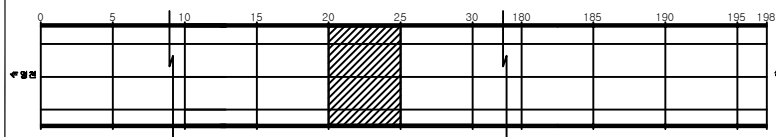



2	3
---	---

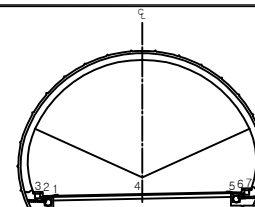
	빈 공간		빈 공간		재료본리	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	태양, 화물		작금, 금속		채수	물 표
	나무, 삼나무		목판		외적물	상주영천고속도로 시설물 안전-화자경험 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	검이 나뭇		검자		물 표	도 면 명 경흥터널(상주방향) 외관조사서도
	무늬		무늬, 민물		기타	도 면 면 004

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.21~25

손상물량표

[illegible]

SECTION

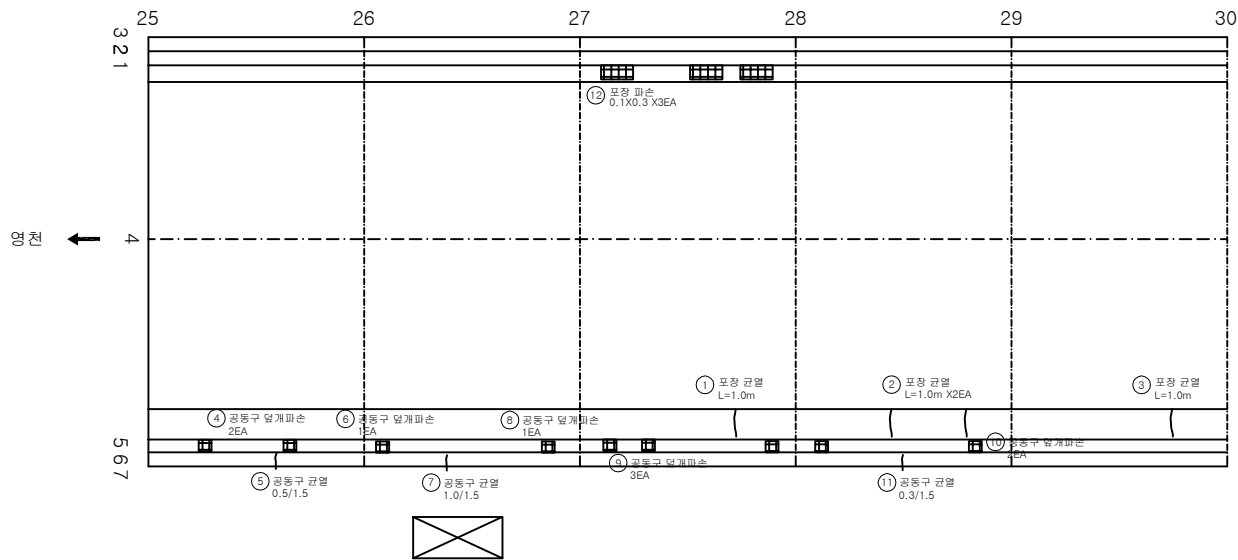
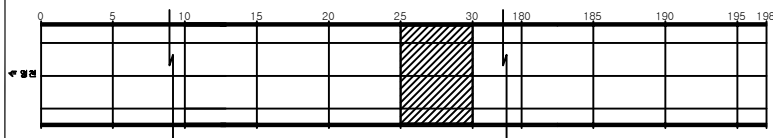



20

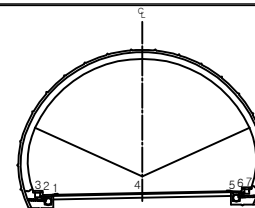
	도		고속도로		국도	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	시, 군, 구		읍, 면, 리		수	영 도 영 상주영천고속도로 시설물 안전·화재점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	수		수		수	단 면 영 경북도청(상주지방) 외곽조사항도
	수		수		수	단 면 영 005

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.26~30

손상물량표

[illegible]

SECTION

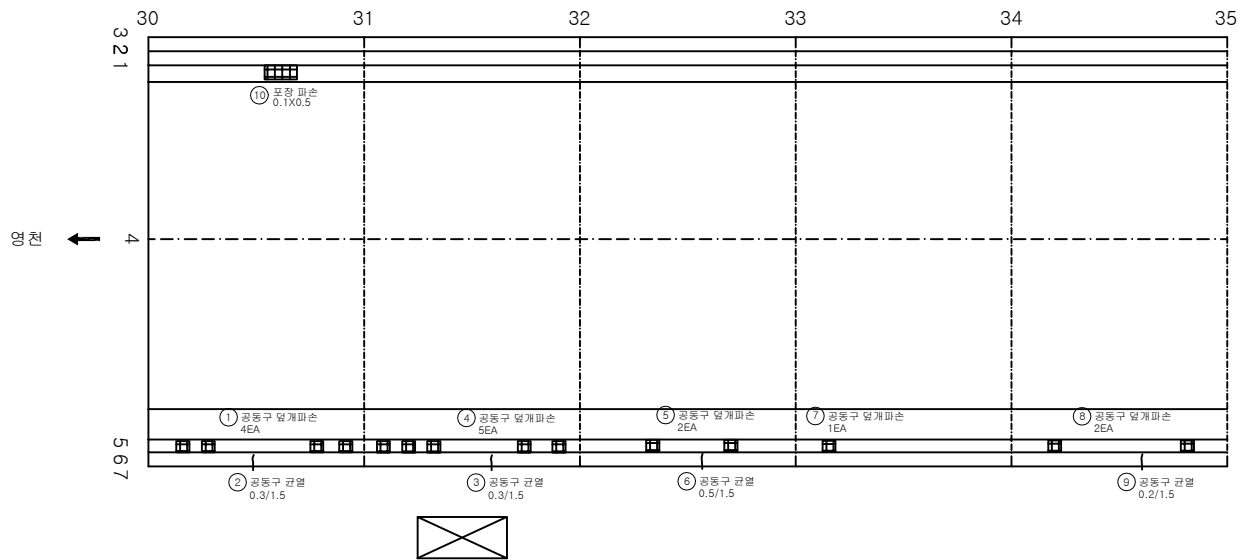
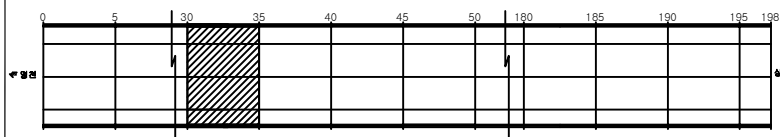



2	高
---	---

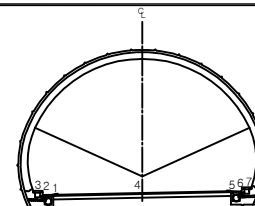
	간격		양상간격		재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
	면치, 침목		바닥, 파손		제수	용역명 상주영천고속도로 시설물 안전-화재점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	누수, 습윤부		목도		회절률	도면명 평효터널(상주방향) 외관조사합도
	층간 침투		면차		분화	도면번호 006
	부조		진동, 변형		기타	

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.31~35

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION

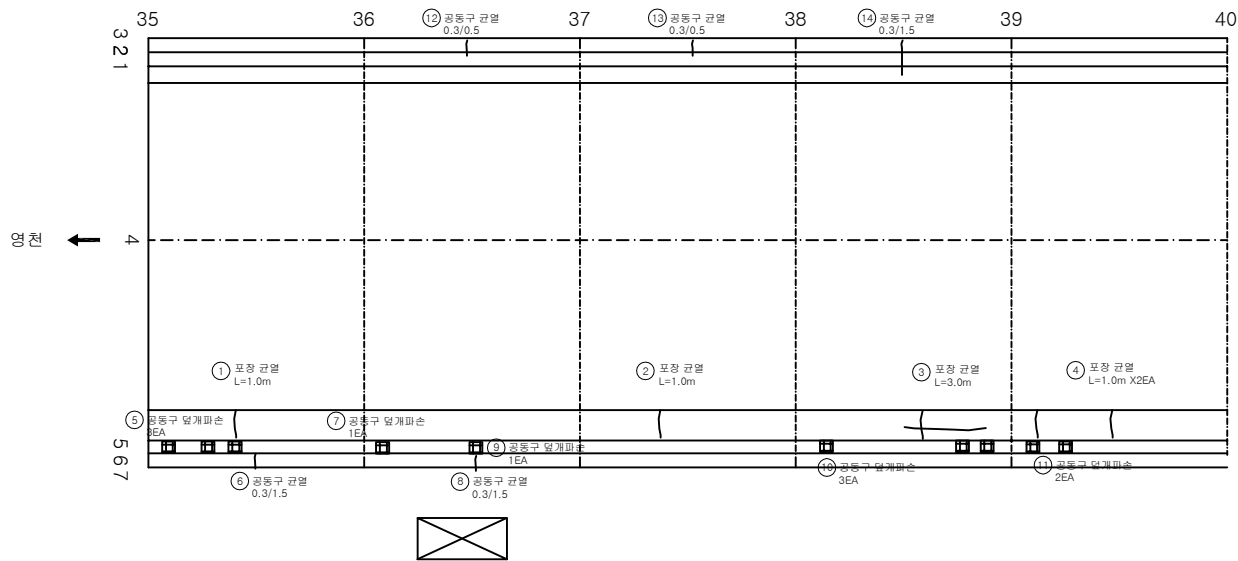
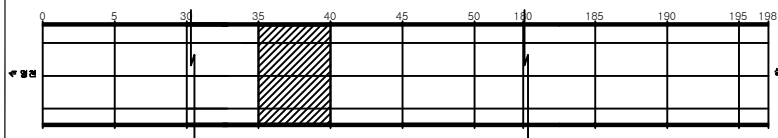



270

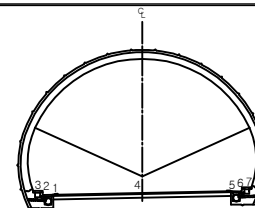
	간 없음		양상금일		제료금리	주 주 치 상주영천고속도로(주)
	면치, 면서		바리, 장손		제수	영 천 상주영천고속도로 사설을 안전·자랑경 회 상 상용화가 불역 (의결문) 상하기 불기안(2022)
	누수, 순상부		면치, 면서		제수	영 천 상주영천고속도로 사설을 안전·자랑경 회 상 상용화가 불역 (의결문) 상하기 불기안(2022)
	면치, 면서		면치, 면서		제수	영 천 상주영천고속도로 사설을 안전·자랑경 회 상 상용화가 불역 (의결문) 상하기 불기안(2022)
	면치, 면서		면치, 면서		제수	영 천 상주영천고속도로 사설을 안전·자랑경 회 상 상용화가 불역 (의결문) 상하기 불기안(2022)

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.36~40

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION

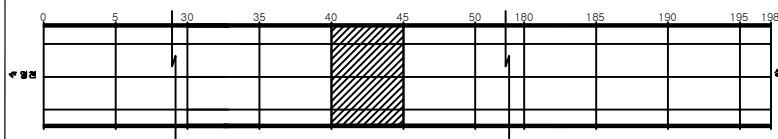

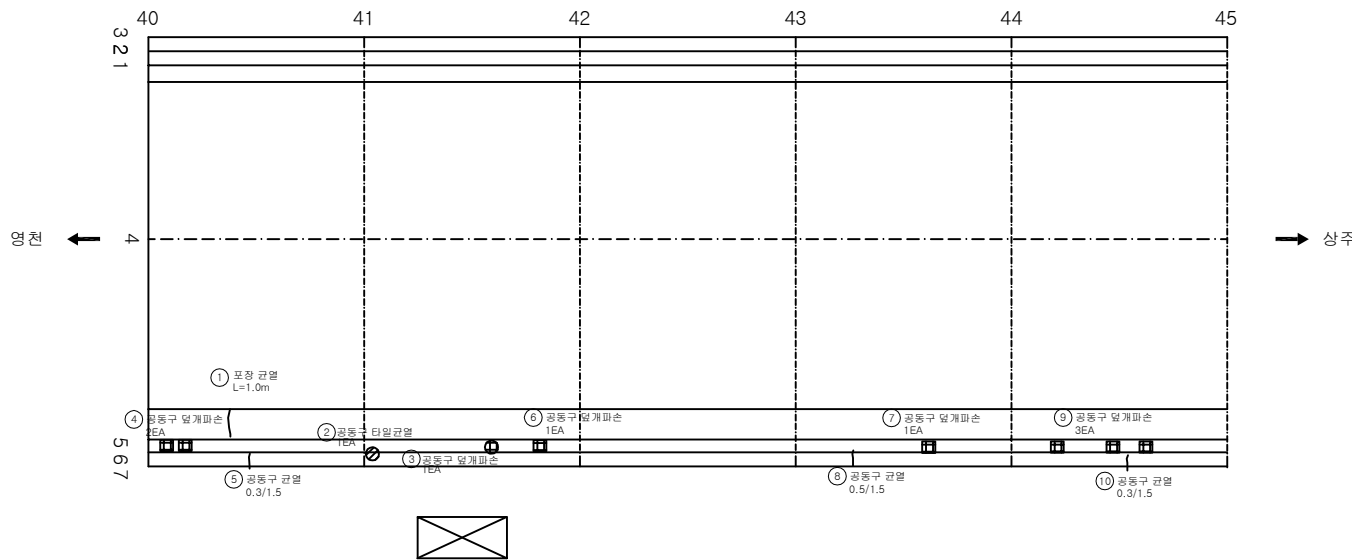


2	2
---	---

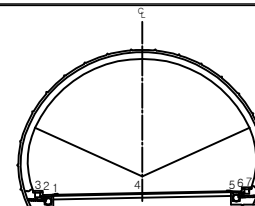
	간 도		양상간도		재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면치, 침목		바닥, 파손		제수	용 의 명
	누수, 습윤부		목 도		회전물	상주영천고속도로 시설물 안전-화재점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	철거기상		면 하		분 화	도 면 명 경흥디벨(상주량화) 외관조사업도
	부 소		지붕, 연통		기 타	도 면 명 008

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.41~45

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION

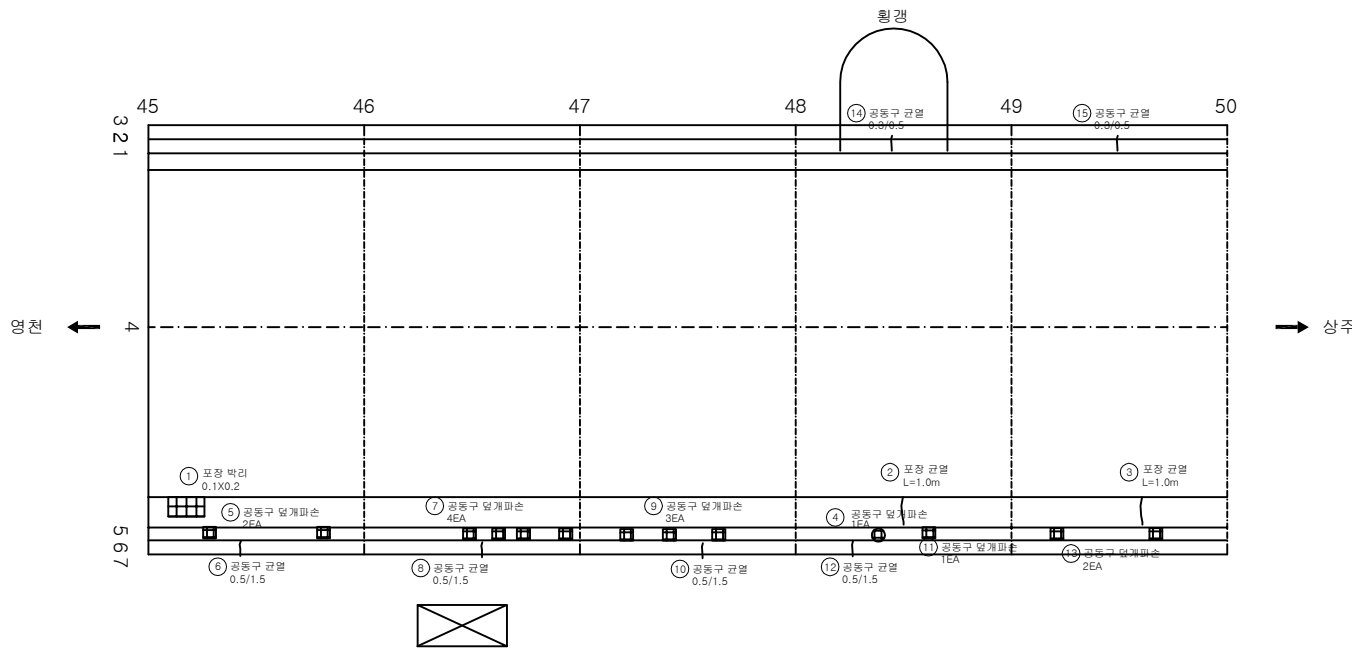
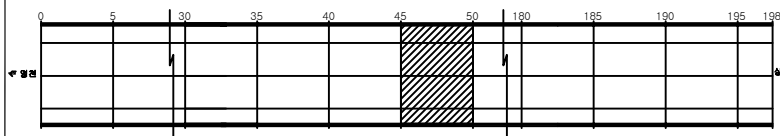



2	2
---	---

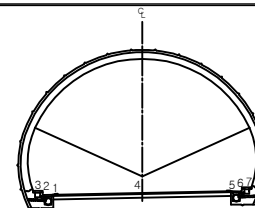
	빈 칸		빈 칸		재료본리	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	태양, 태양		바탕, 좌손		채수	배 지 상주영천고속도로 시설물 안전·화자관리 및 성능평가 용역 (2020년 상반기) 용기안전용량
	△, △, △, △, △		△, △, △, △, △		회색물	내 용 경북도립(상주지방) 외관조사항도
	→, ←, ↑, ↓		→, ←, ↑, ↓		→, ←, ↑, ↓	도 면 변 호 009
	빈 칸		빈 칸		기 타	

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.46~50

손상물량표

[illegible]

SECTION

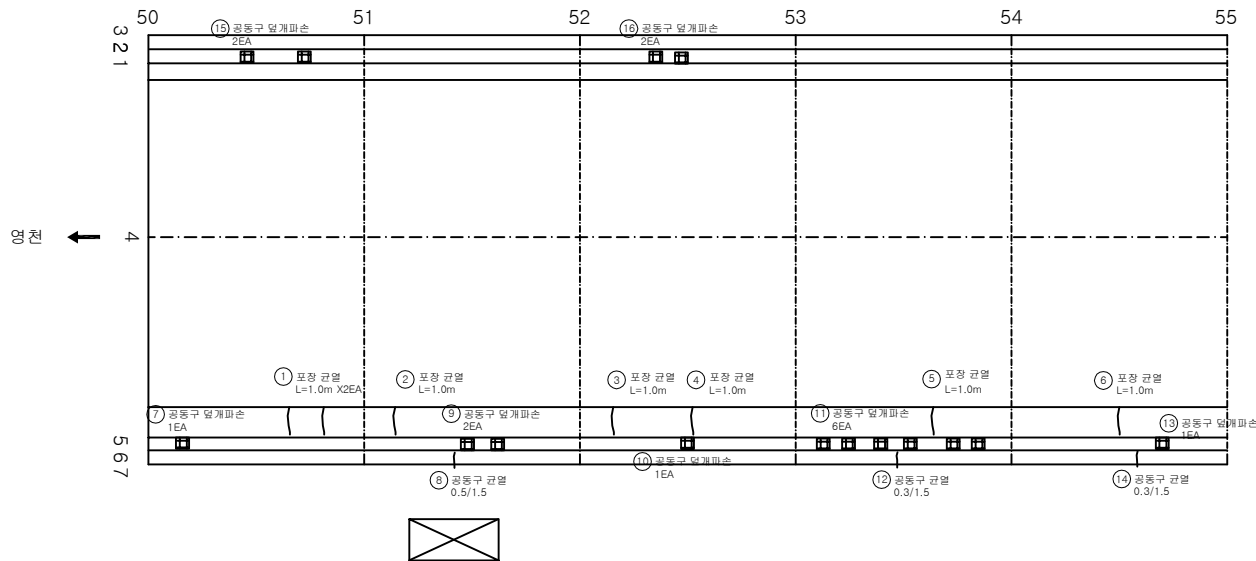
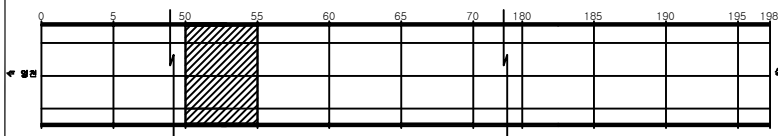



207

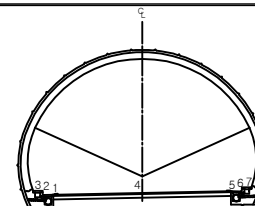
[illegible]

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.51~55

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION

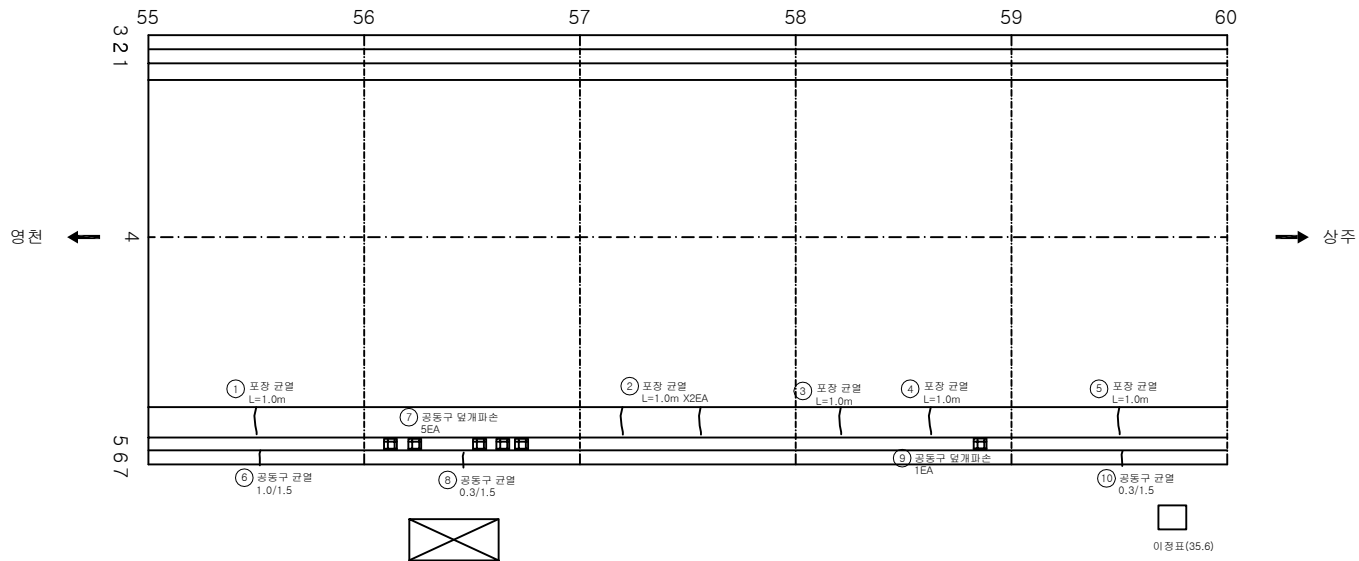
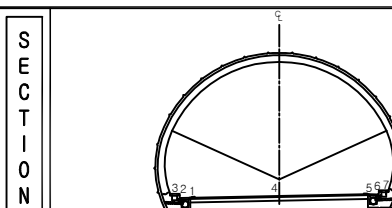
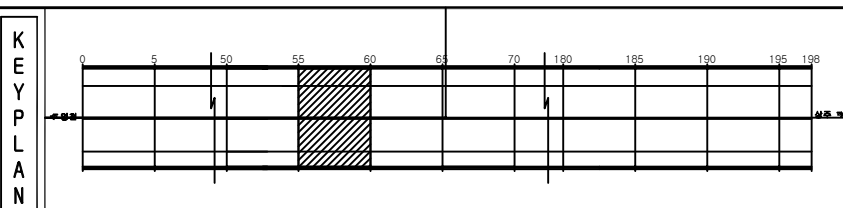


270

[illegible]

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.56~60

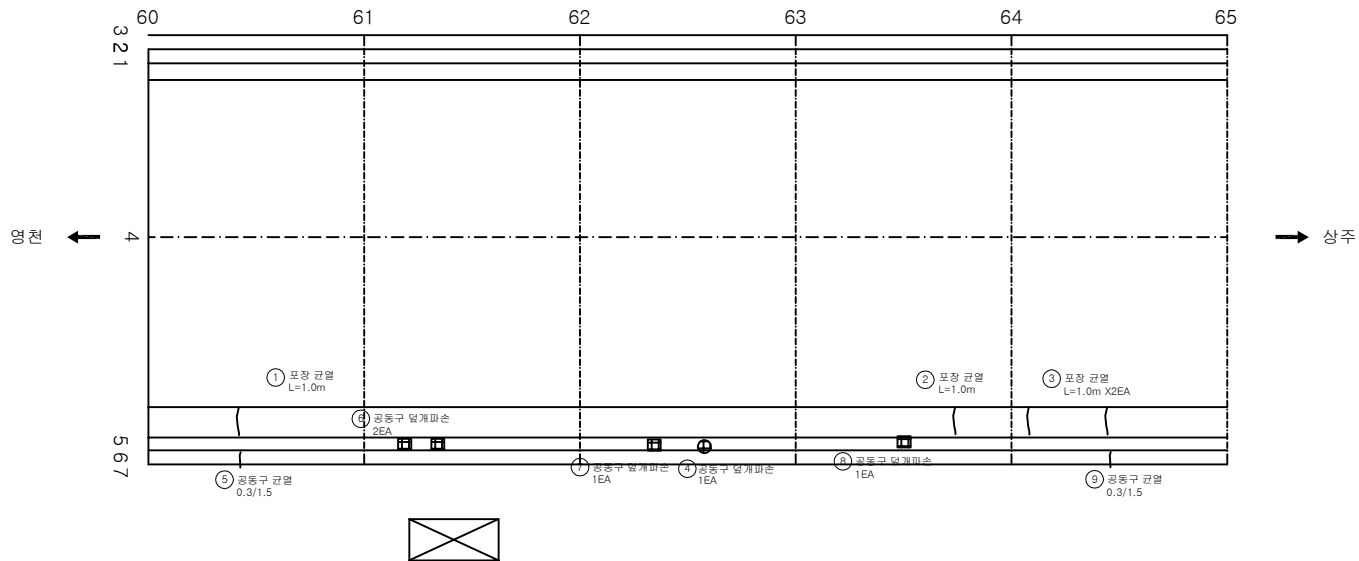
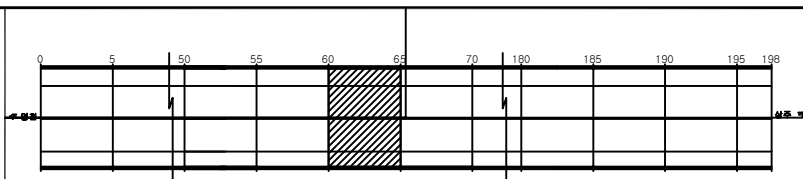
손 상 물 량 표

[illegible]

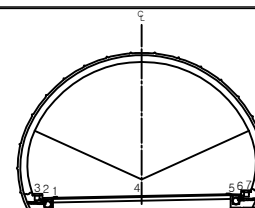
지 식		빈 칸		정사각형		재료문리	별 주 치 상주영전고속도로(주)
		태양, 태양		정사각, 정사		채수	영 조 명 상주영전고속도로 시설물 안전-환경관리 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
		삼각형, 삼각		정사		되돌림	
		검, 검자		장방		면 화	도 면 명 영호타월(상주영호) 외관조사상도
		각		원형, 원통		기 타	도 면 편 호 012

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No. 61~65

손상물량표

[illegible]

SECTION

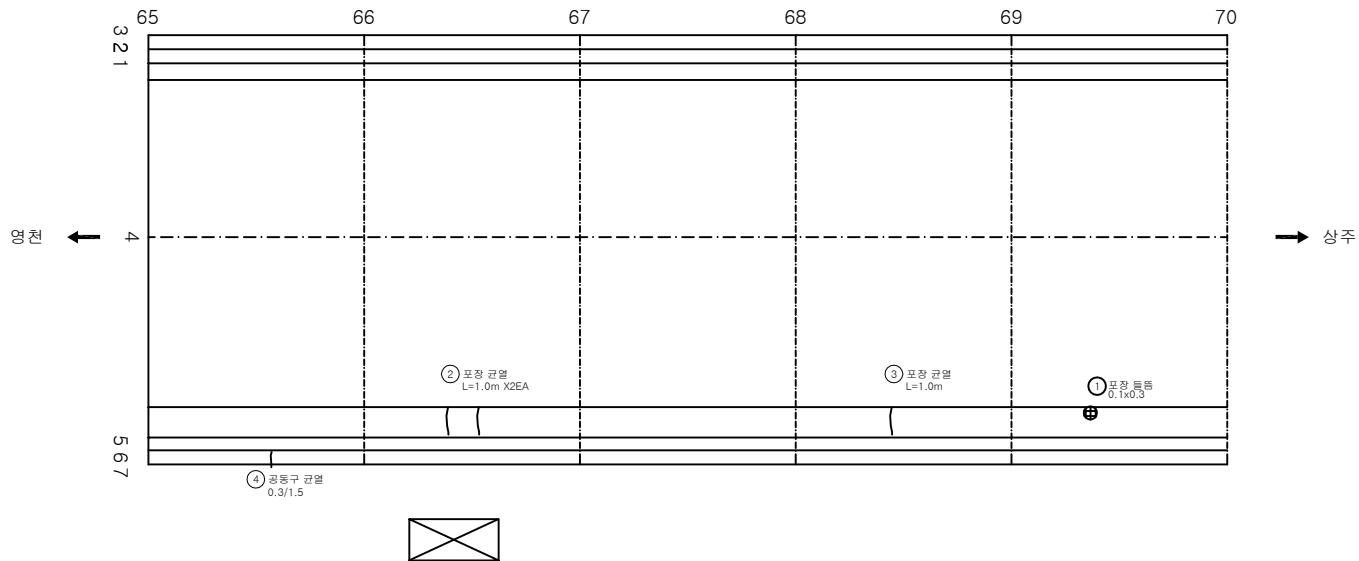
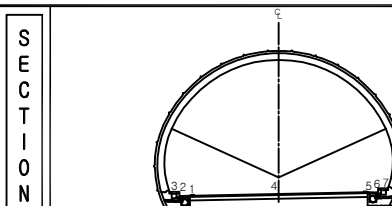
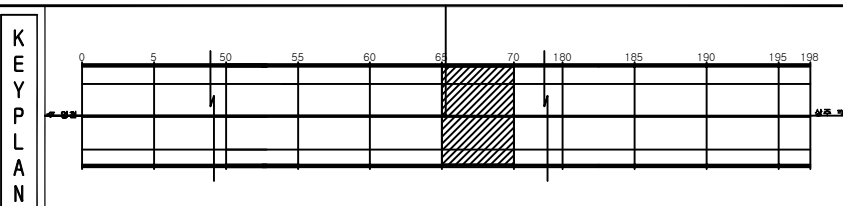


四三

	직 선		망 상금 일		재 료분 리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면 적, 일 면		바 리, 파 손		채 수	용 모 영
	나 수, 순서		도 면		회 격물	상주영천고속도로 시설물 안전-허가점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	평 균치		현 하		면 화	도 면 영 평창타미(상주지방) 외관조사항도
	부 소		좌표, 방향		기 타	도 면 면 호 013

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.66~70

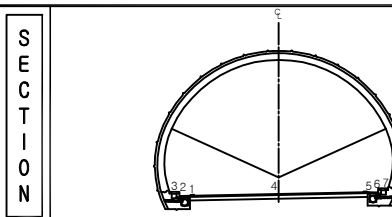
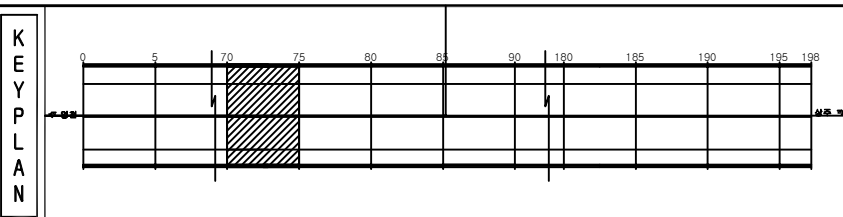
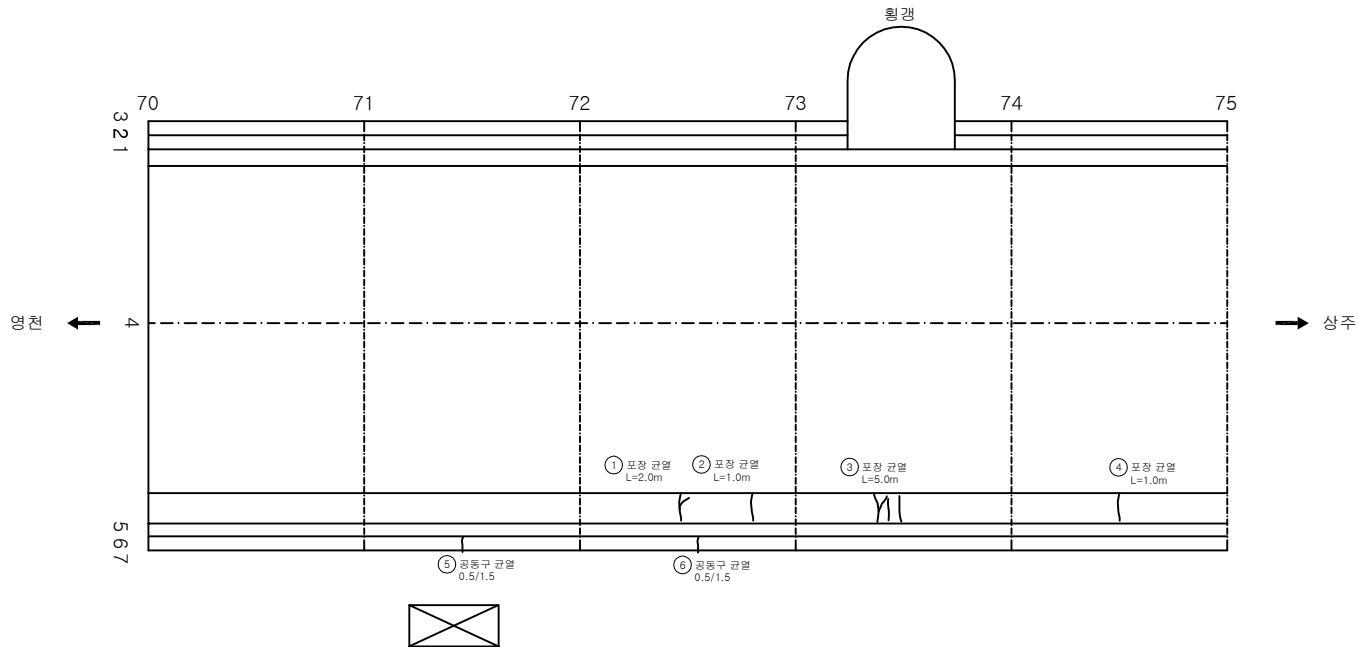
손상물량표

[illegible]

지 식		간		양상균열		재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
		면치, 침투		바닥, 파손		채수	용 의 명 상주영천고속도로 시설물 안전·하자정리 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
		누수, 습윤부		포 대		퇴적물	도 면 명 영호터널(상주방향) 외관조사상도
		철근노출		전 하		열 화	도 면 명 영호터널(상주방향) 외관조사상도
		부 소		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 014

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.71~75

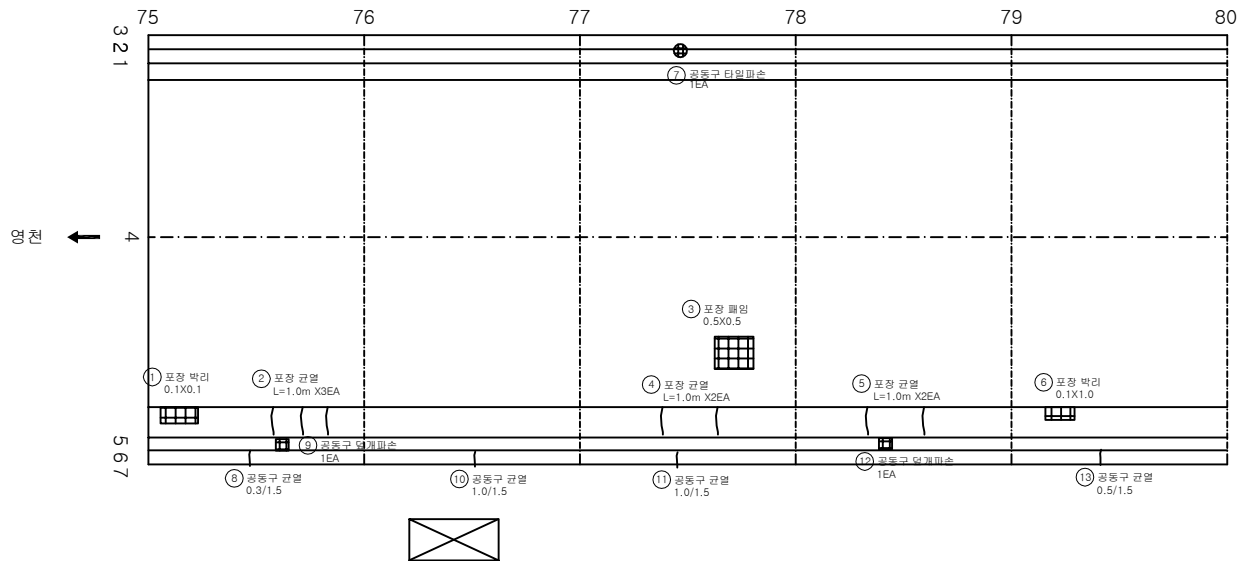
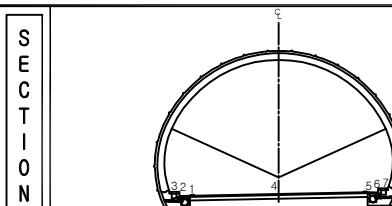
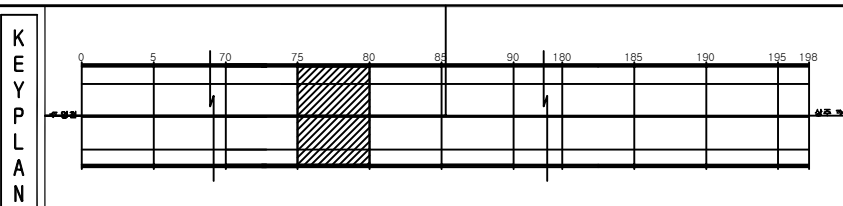
손 상 물 량 표

[illegible]

지 도		간 공		방상균열		재료분리	발 주 처 삼주영천고속도로(주)
		면치, 광물		바닥, 파손		채수	용 의 명 삼주영천고속도로 시설물 안전·하자정원 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
		누수, 습윤부		포 대		퇴적층	
		철근노출		전 하		열 화	도 면 명 영호터널(삼주방향) 외관조사상도
		부 소		좌굴, 변형		기 타	도 면 편 호 015

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.76~80

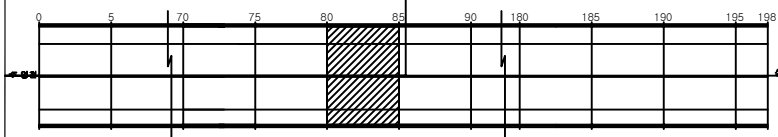

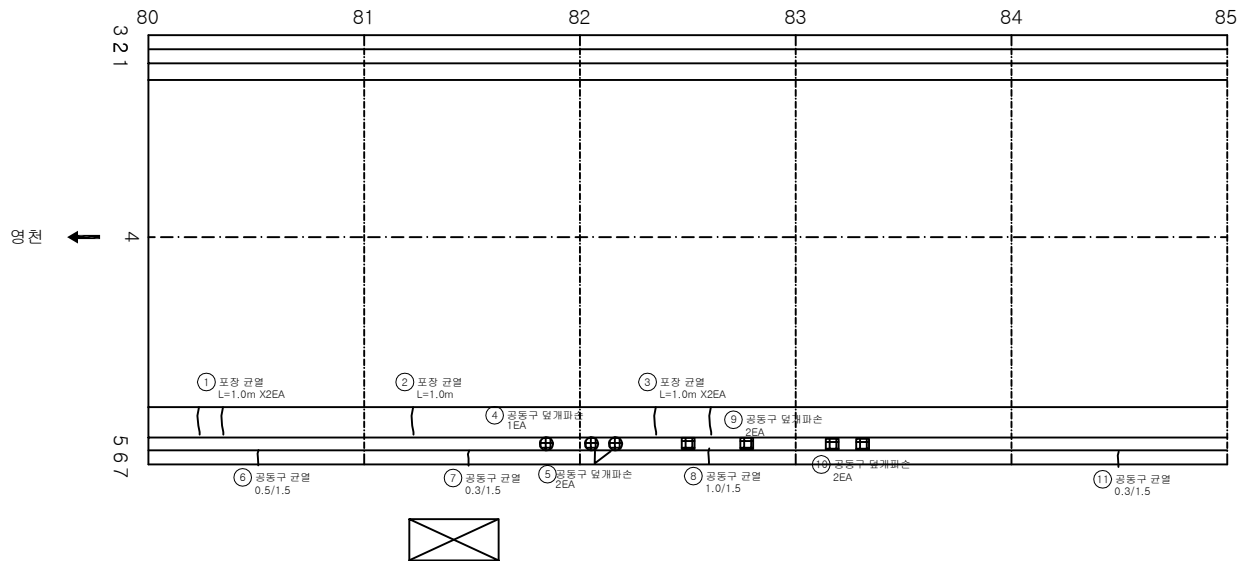
손 상 물 량 표

[illegible]

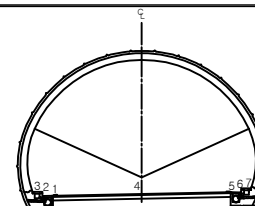
지 관		빈 칸		양상간격		재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
		면치, 유출		비진, 파손		채수	용 역 명 상주영천고속도로 사설물 안전-원자력 및 방사능특허가 용역 (2020년) 일반기 평가안전특별
		누수, 침투		질량		퇴적층	
		불거짐		하중		열화	도 면 명 형호타널(상주방향) 외관조사망
		부각		침몰, 건조		기 타	도 면 번 호 016

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.81~85

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION

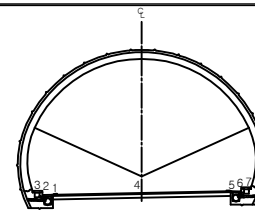
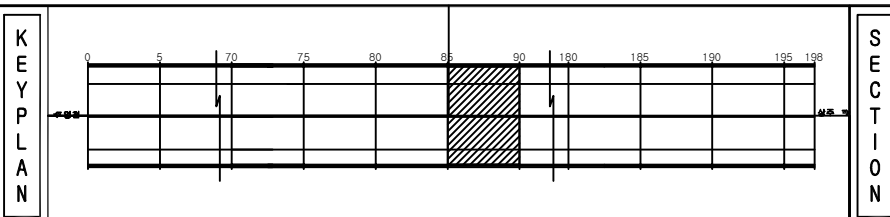
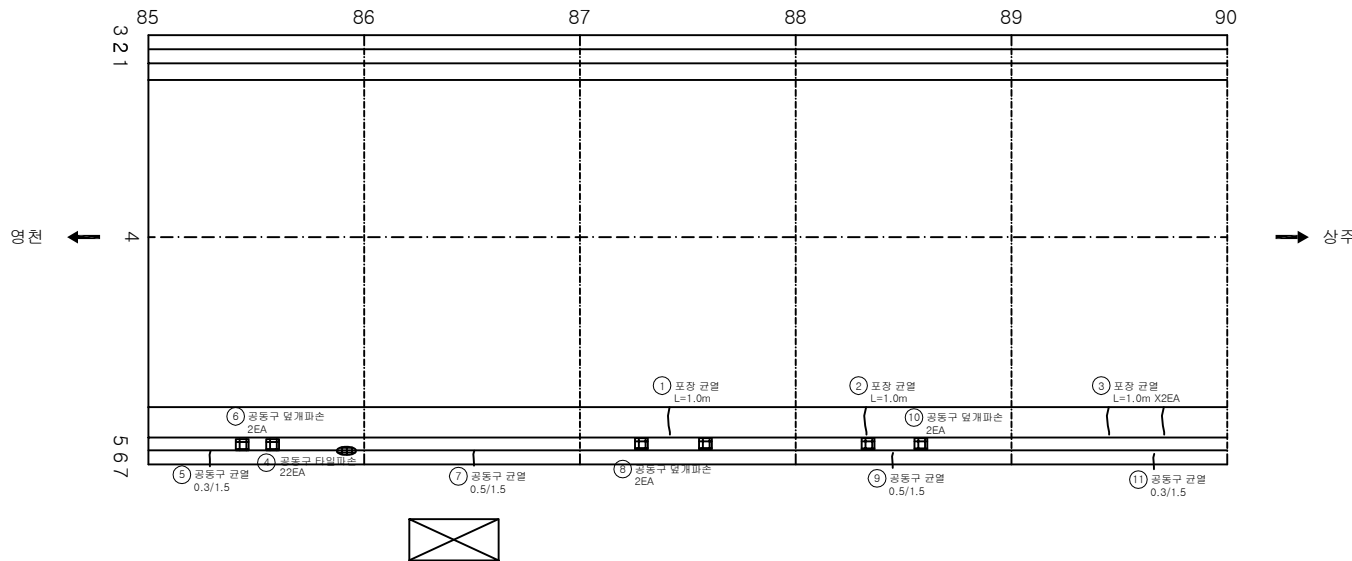


270

	빈 칸		빈 칸		빈 칸	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	태양, 여름		바둑, 이산		체수	배 도 영
	나무, 삼각형		도면		회계	상주영천고속도로 시설물 안전·관리정책 및 성능평가 용역 (2020년 상반기 용기안전총괄)
	측정기		해양		해양	내 영
	빈 칸		빈 칸		빈 칸	경북도립(상주지방) 외관조사항도
	빈 칸		빈 칸		빈 칸	도 면 변 호

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.86~90

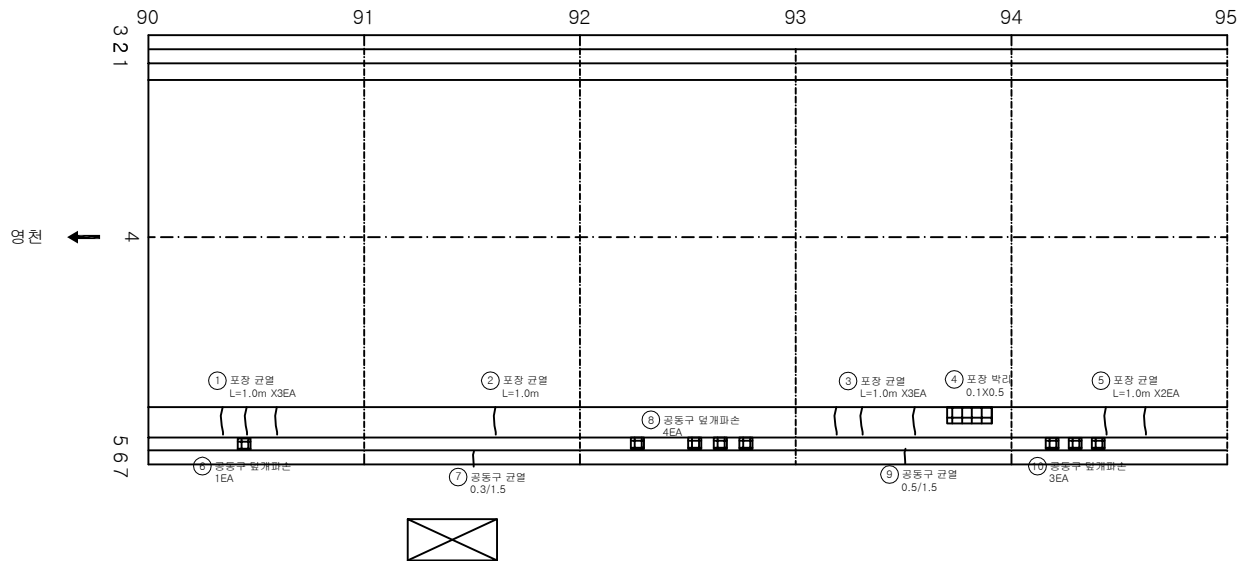
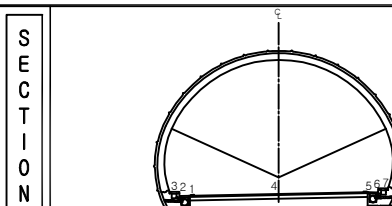
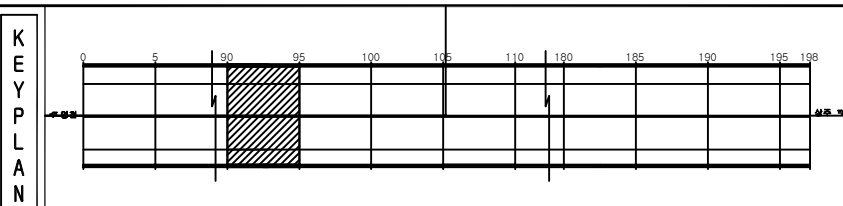
손 상 물 량 표

[illegible]

지 능		빈 칸		양상근로		재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
		태양, 열		바닥, 파손		채수	용 의 명
		나무, 숲속		벽면		퇴적물	상주영천고속도로 시설물 안전-환경관리 및 상용화가 용의 (2022년 상반기 정기안전점검)
		철근노출		전하		열화	도 면 명 홍준태팀(상주방화) 외관조사담당
		부식		차량, 동물		기타	도 면 번 호 018

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.91~95

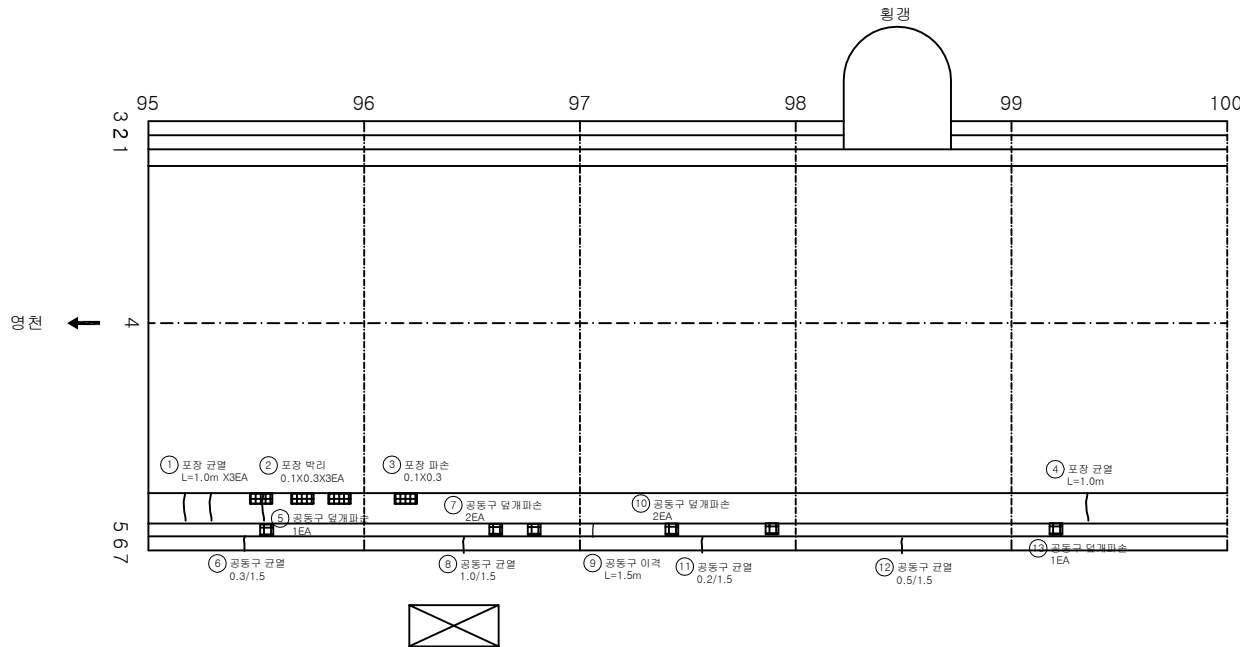
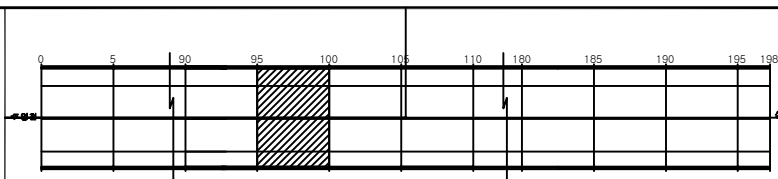

손상물량표

[illegible]

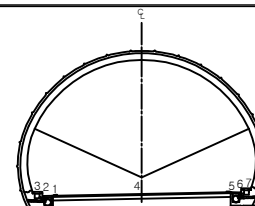
지 식		빈 칸		양상간격		재료분리	발 주 처 상주영테크노도트(주)
		면치, 면칠		박진, 파산		채수	용 역 명 상주영테크노도트 사설을 연천·원자력 및 생화학가 용역 (2020년 상반기 용역) 안전종합
		누수, 누설		질 질		퇴적물	
		불기, 불거		향 향		열 화	도 면 명 형호타일(상주방화) 외관조사망
		부 각		외표, 외표		기 타	도 면 번 호 019

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.96~100

손상물량표

[illegible]

SECTION

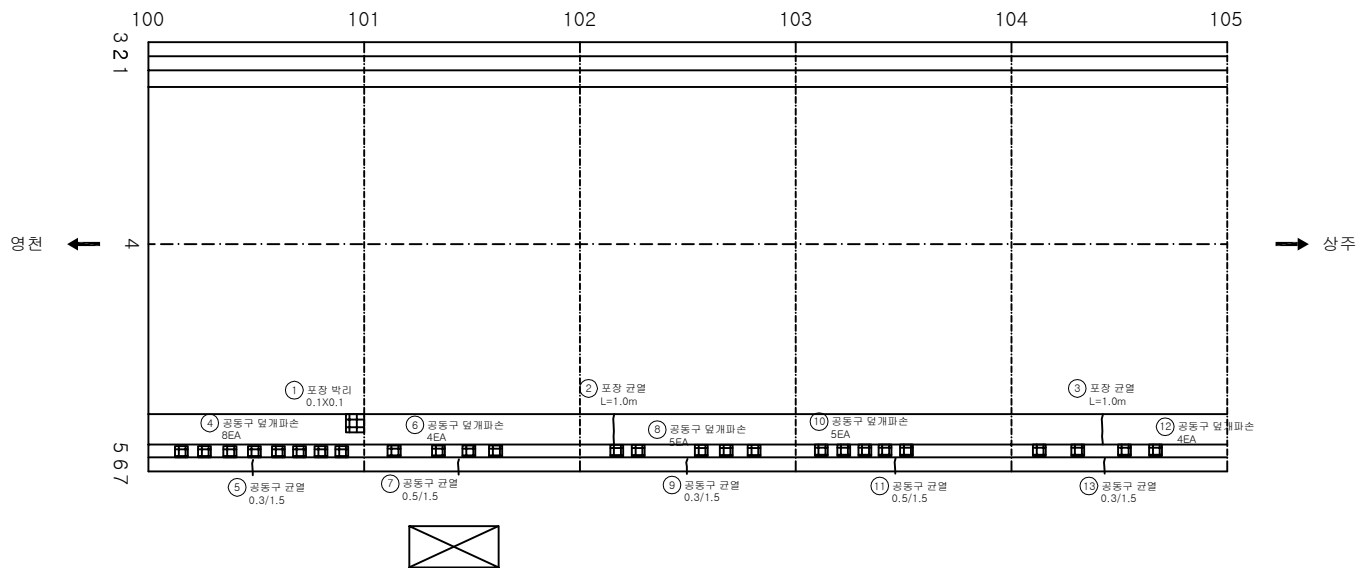
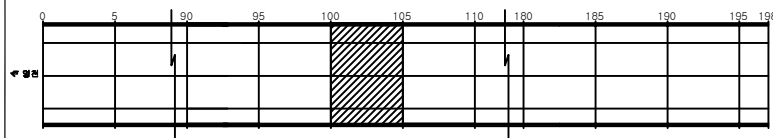



2	20
---	----

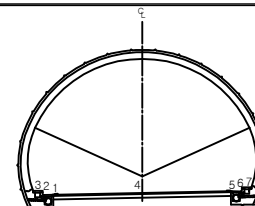
	강수		바람강수		천둥번개	발 주 치 상주영천고속도로(주)
	안개, 안보		눈길, 파손		체온	통 보 영
	하수, 습도		도도		회격률	상주영천고속도로 시설물 안전-허가점검 및 성능평가 용역 (2029년 상반기 정기안전점검)
	도로교통		안개		안개	도 면 영 경찰청(상주지방) 외관조사방도
	부조		조금, 연행		기타	도 면 면 훈 020

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.101~105

손상물량표

[illegible]

SECTION

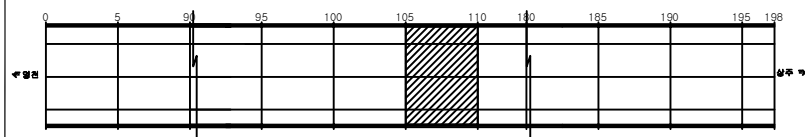

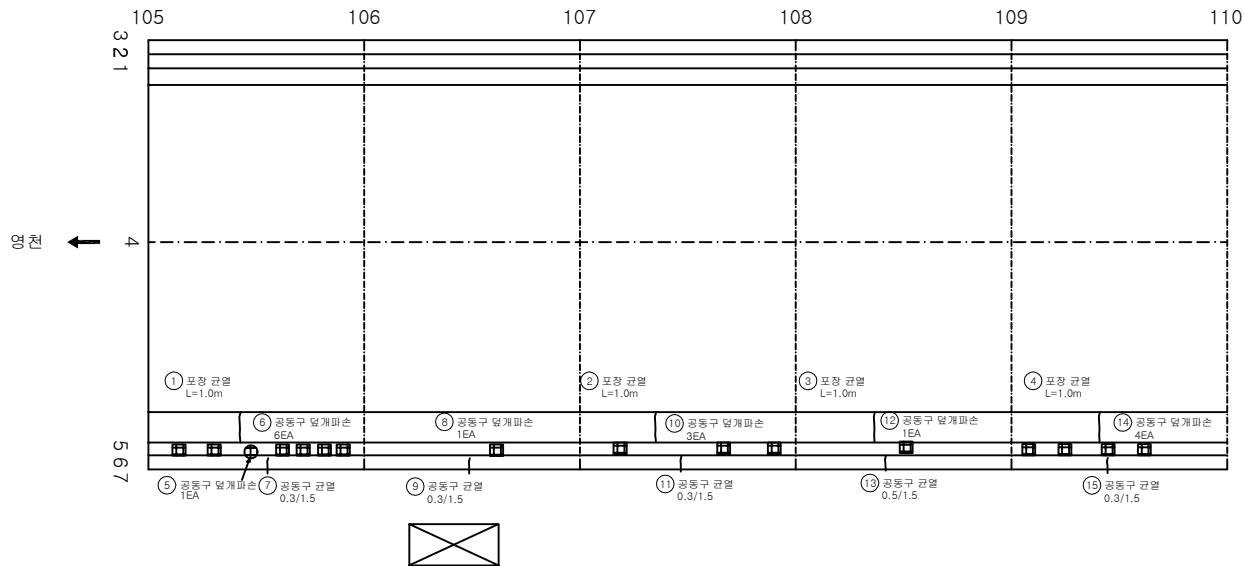


2	2
---	---

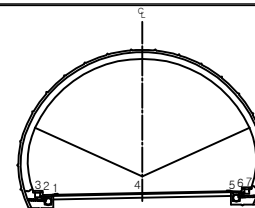
	간 없음		양상금일		제료불인	주 주 치 상우영천고속도로(주)
	면치, 침수		바다, 조산		채수	해
	나무, 습습류		진도 이		물적지	상우영천고속도로 사설을 안전·자랑경 및 상하물류가 용역 (의결문) 수반기 불기안출발(2022)
	높이노출		변 하		물 하	내 평창읍터미널(상주방향) 외곽조사도
	부호		피로, 단통		기타	도 면 변 출 021

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.106~110

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION

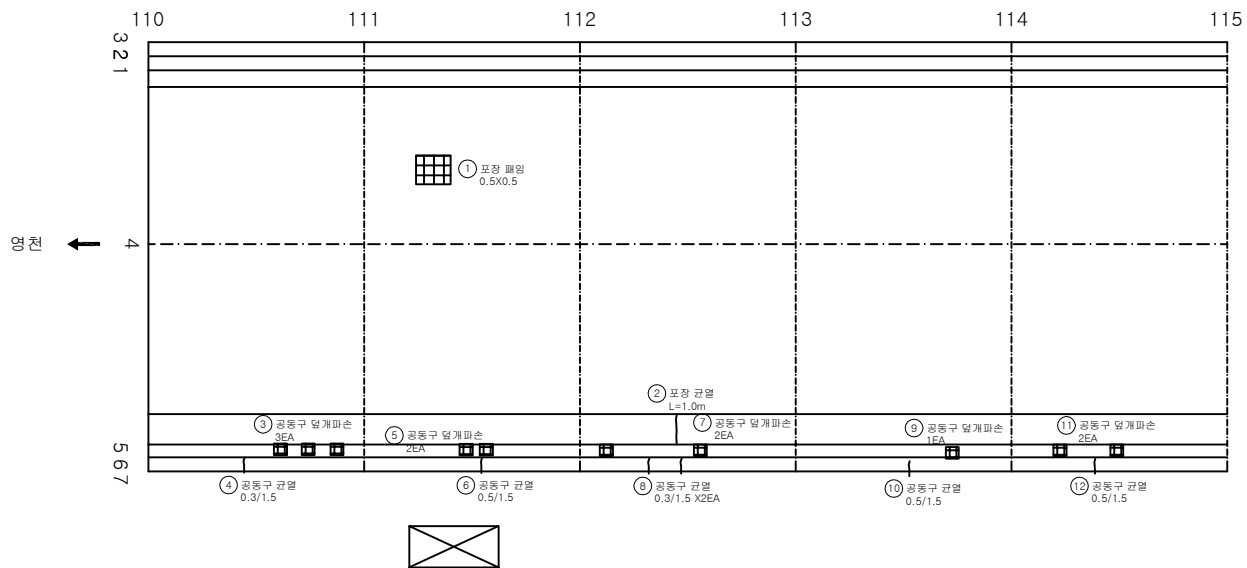
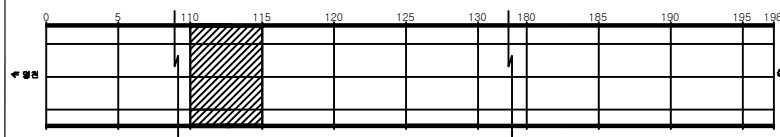



270

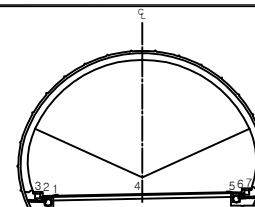
	간격		양상간격		재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면치, 침목		바닥, 파손		제수	용 의 명
	누수, 습윤부		표지		회전물 (2023년 상반기 정기안전점검)	상주영천고속도로 시설물 안전-하차점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	침하, 파손		면치		분화	도 면 명 영호디벨(상주량화) 외관조사업도
	부식		침몰, 변형		기타	도 면 명 022

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.111~115

손상물량표

[illegible]

SECTION

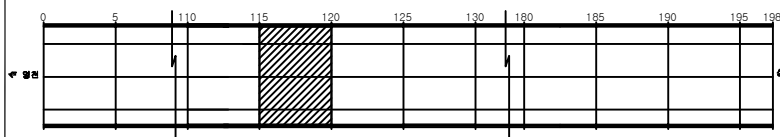

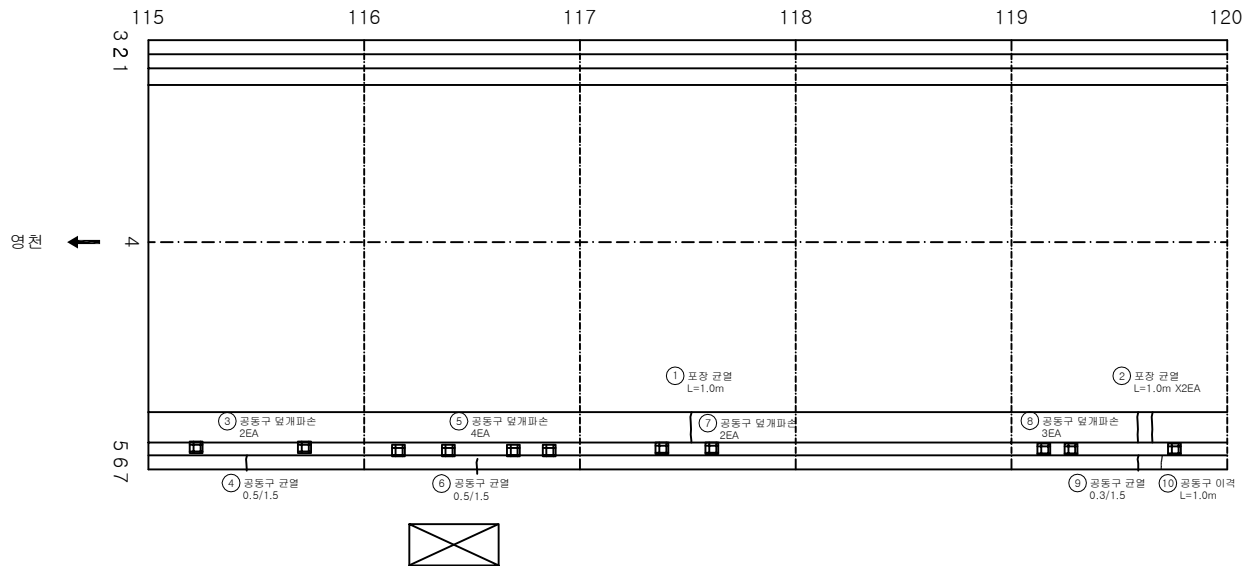


2	3
---	---

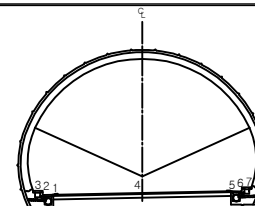
	전압		양성전압		재료번호	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면적, 밀도		박리, 파손		체수	용 도 명 상주영천고속도로 시설물 안전·화자관리 및 성능평가 용역 (2023년 상반기) 용기안전점검
	누수, 습도		표면		외적물	내 역 경호터널(상주방향) 외관조사도
	길이, 폭		면적		면적	도 면 번 호 023
	부속		회로, 변형		기타	

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.116~120

손상물량표

[illegible]

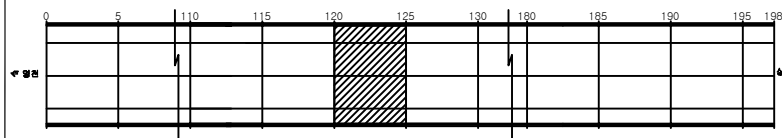

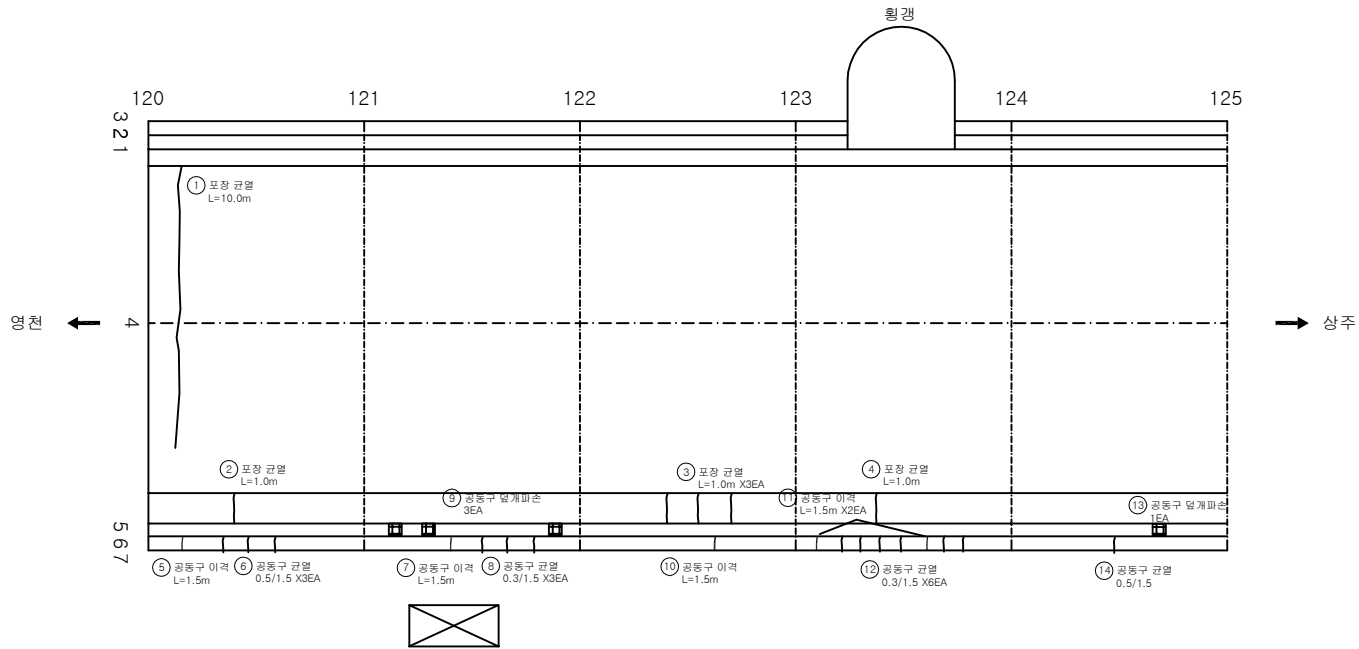
SECTION



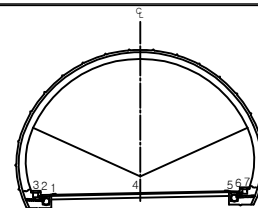
270

	빈 칸		빈 칸		빈 칸	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	태양, 맑음		바다, 파손		채수	물 표 면
	나무, 숲길		꽃 피		외곽길	상주영천고속도로 시설물 안전·관리권 및 상능력이 높음 (2020년 상반기 평가인증결과)
	도로인상		관 하		관 하	도 면 명 경충터널(상주방향) 외관조사상도
	부 소		조경, 연못		기 타	도 면 번 호 024

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No. 121~125



SECTION



2	2
---	---

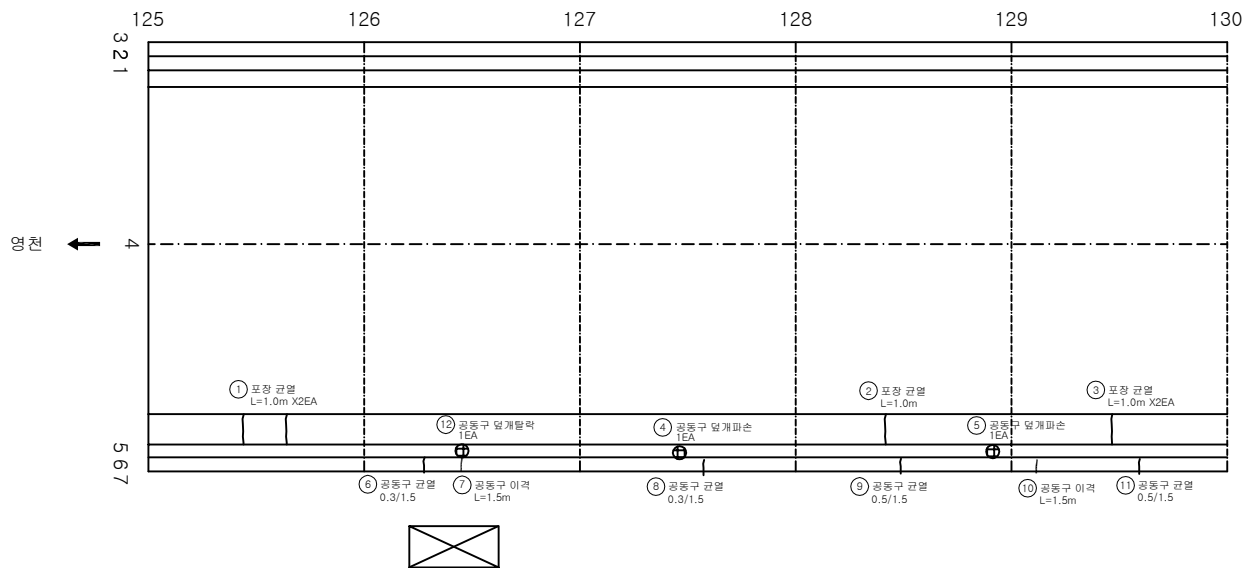
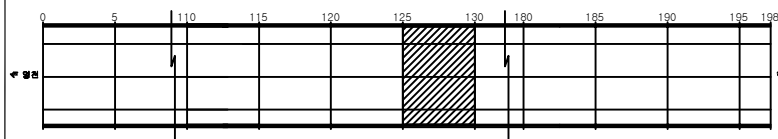

	간 없음		상상간열		재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	천치, 광물		박리, 파손		채수	
	나무, 습윤부		표 대		퇴적물	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	철근노출		침하		침하	도 면 명 영호타이어(상주량항) 외곽조사항도
	부식		침몰, 변형		기타	도 면 명 025

손상물량표

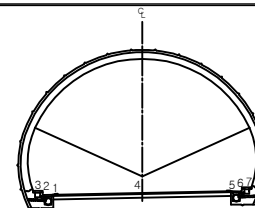
[illegible]

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.126~130

손상물량표

[illegible]

SECTION

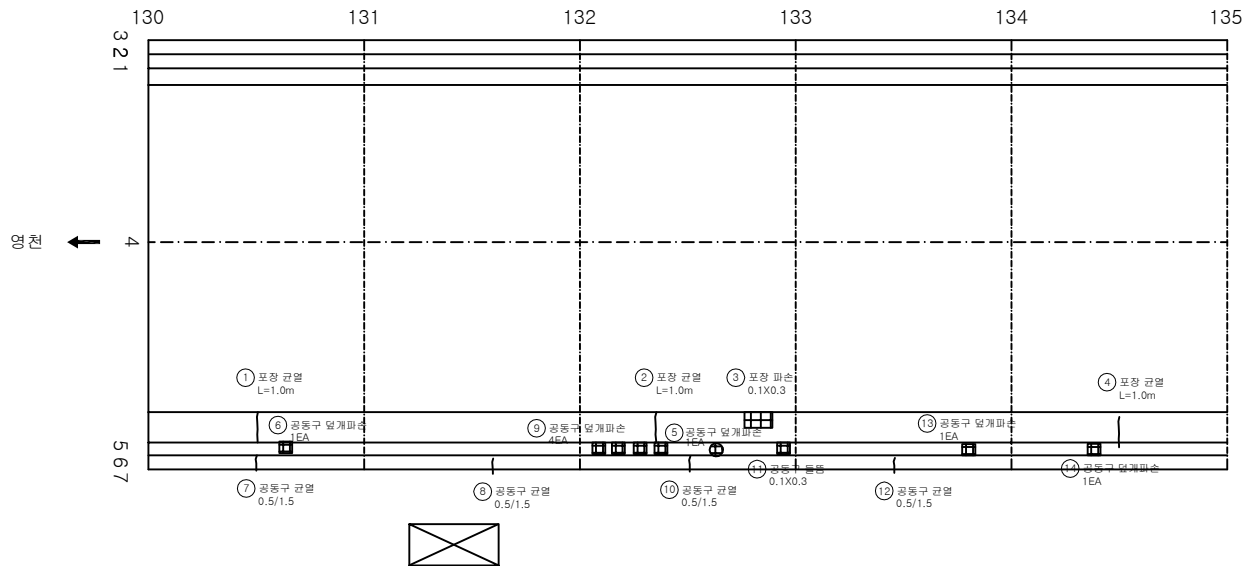
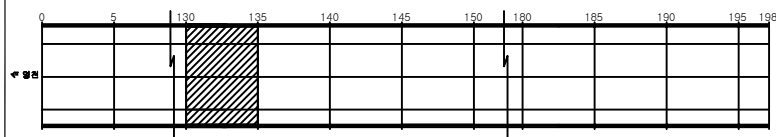



2	2
---	---

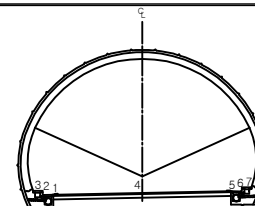
	간 없음		양상금일		제로불리	주 주 치 상주영천고속도로(주)
	태치, 일출		바리, 바른		채수	태
	나무, 삼삼무		진도		돌적	상주영천고속도로 사설을 안전·자랑점 및 상설을 (의결문) 상법이 불기안(2022)
	줄기나름		변화		변화	내 평 평(상주방) 외관조각도
	부조		진도, 진동		기타	내 면 변 용 026

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.131~135

손상물량표

[illegible]

SECTION

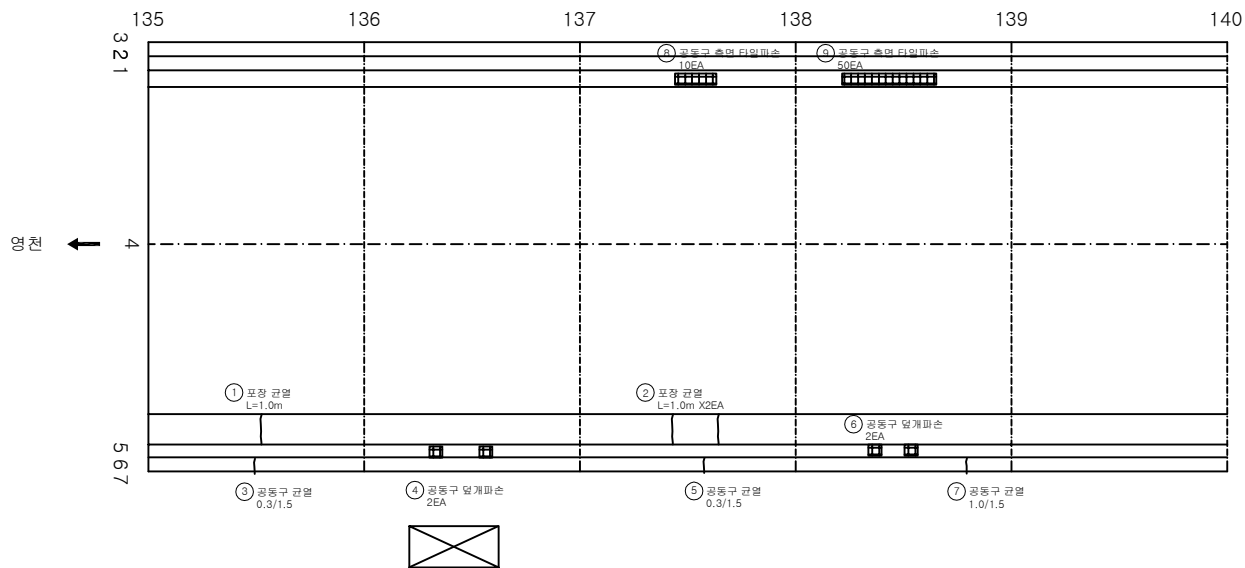
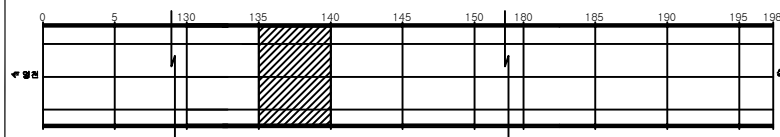



204

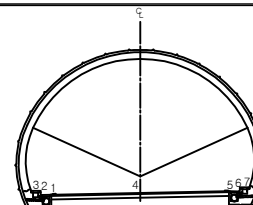
	빈 공간		양상금문		재로문리	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	태양, 태양		막걸리, 막술		채수	태 양 상주영천고속도로 시설물 안전-환경관리 및 성능평가 용역 (2020년 상반기) 참가단(출발)
	나무, 삼나무		꽃 피		외적물	내 면 경호터널(상주방향) 외관조사사업
	검이 나		꽃 피		꽃 피	도 면 변 출
	나무		꽃 피, 태양		기 타	027

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.136~140

손상물량표

[illegible]

SECTION

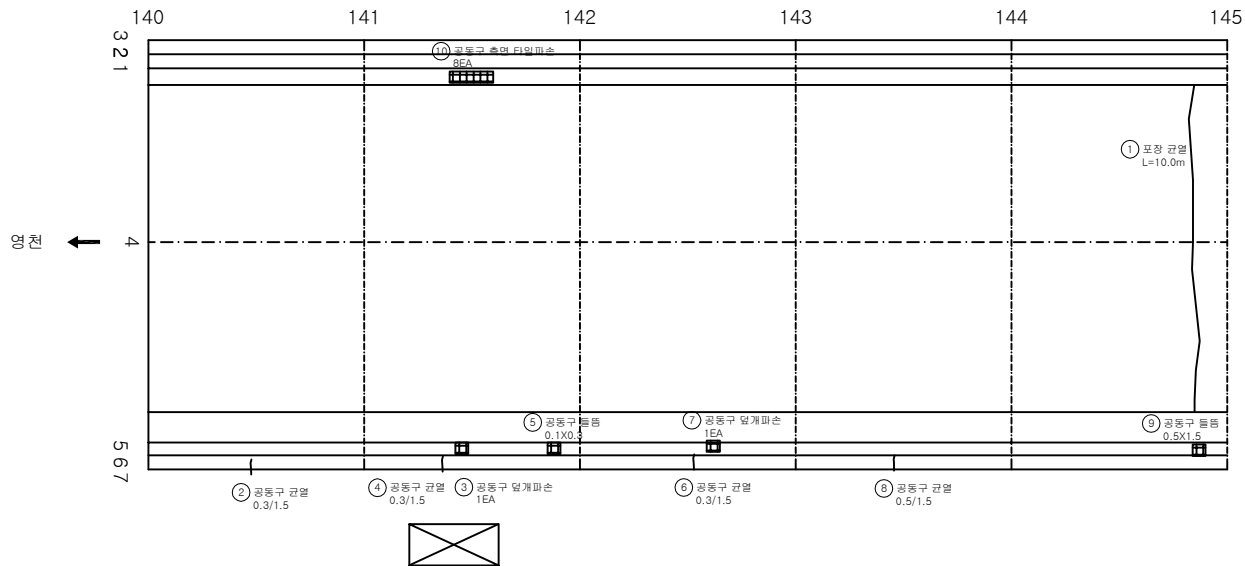
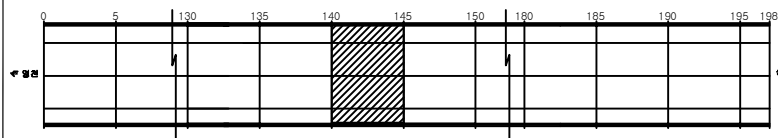



2	3
---	---

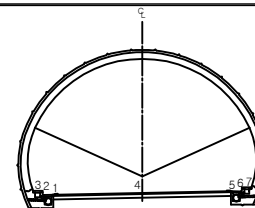
	빈 공간		양상금문		재료문리	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	태양, 태양		막걸리, 막술		채수	태 양 상주영천고속도로 시설물 안전-환경관리 및 성능평가 용역 (2020년 상반기) 참가단(출발)
	나무, 삼나무		꽃 피		외적물	내 연 경호디폴(상주방화) 외관조사사업
	검이 나		꽃 피		꽃 피	도 면 변 출
	빈 공간		빈 공간		기 타	028

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.141~145

손상물량표

[illegible]

SECTION

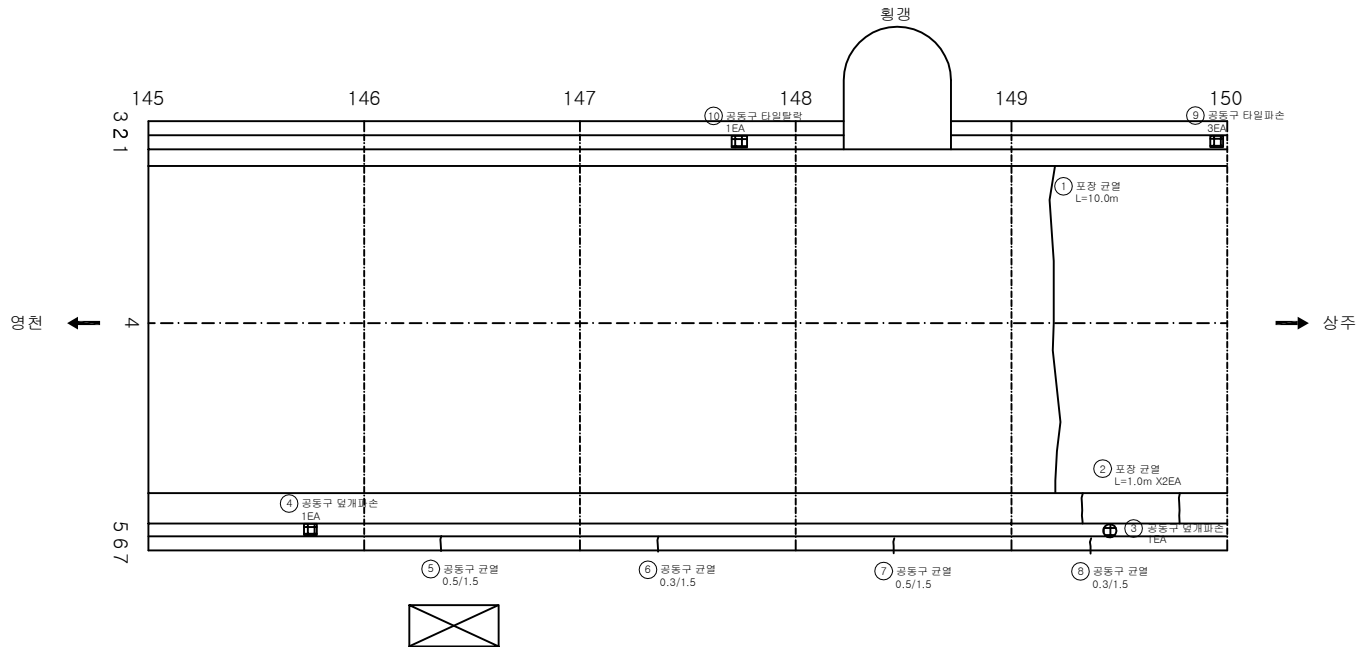
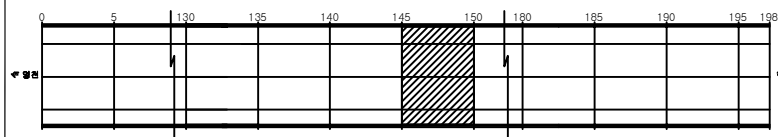



204

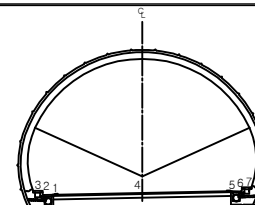
	간 없음		양상금줄		재로본리	물 주 치 상주영천고속도로(주)
	면치, 양동		바리, 좌손		체수	상주영천고속도로 시설물 안전·자랑점 및 성능평가 용역 (2022년 상반기) 용기안출결과 (2023)
	누수, 음압부		점도		외적물	
	굴기노출		면 하		면 하	내 평화터널(상주방향) 외관조사도
	부식		피해, 단행		기타	도 면 변 호 029

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.146~150

손상물량표

[illegible]

SECTION

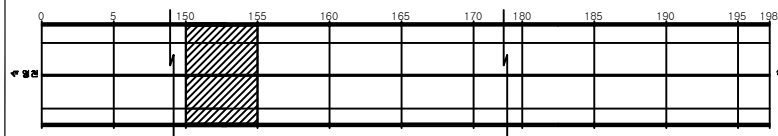

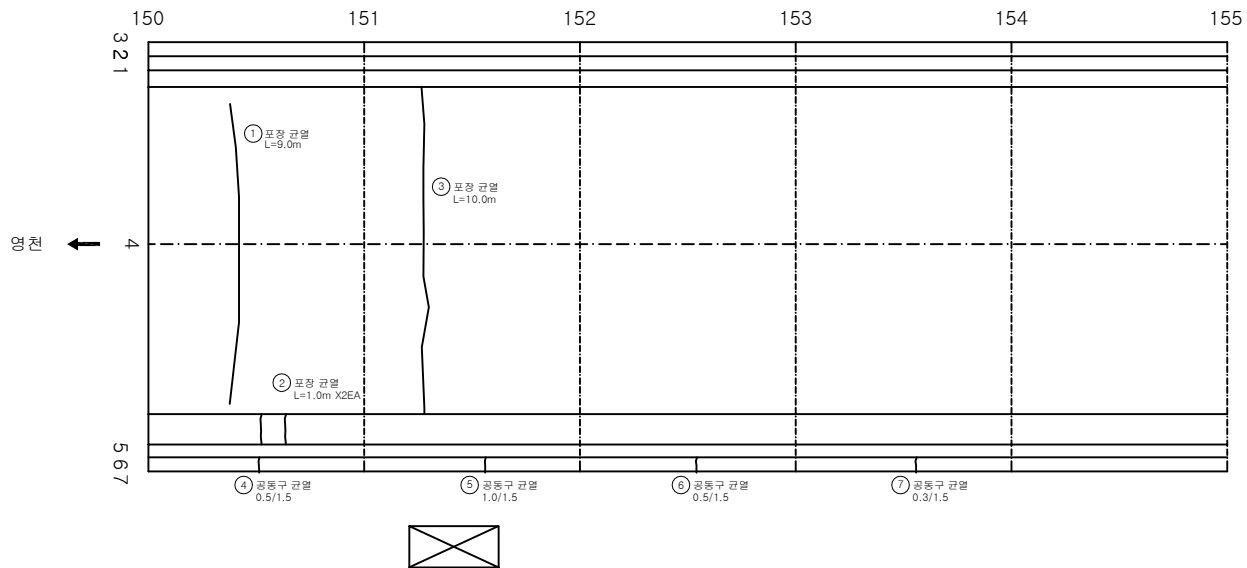


20

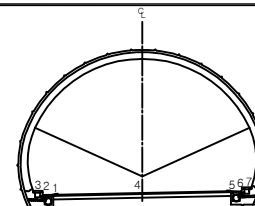
	빈 칸		빈 칸		빈 칸	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	태양, 태양		바둑, 바순		체수	배 지 영
	삼각, 삼각형		도면		회계	상주영천고속도로 사업용 안전·화재경보 및 상능력이 용역 (2020년 상반기) 용기안전용량
	측정기		관 하		관 하	내 영 경상도(상주지방) 외관조사사업도
	빈 칸		빈 칸		빈 칸	내 면 면

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.151~155

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION

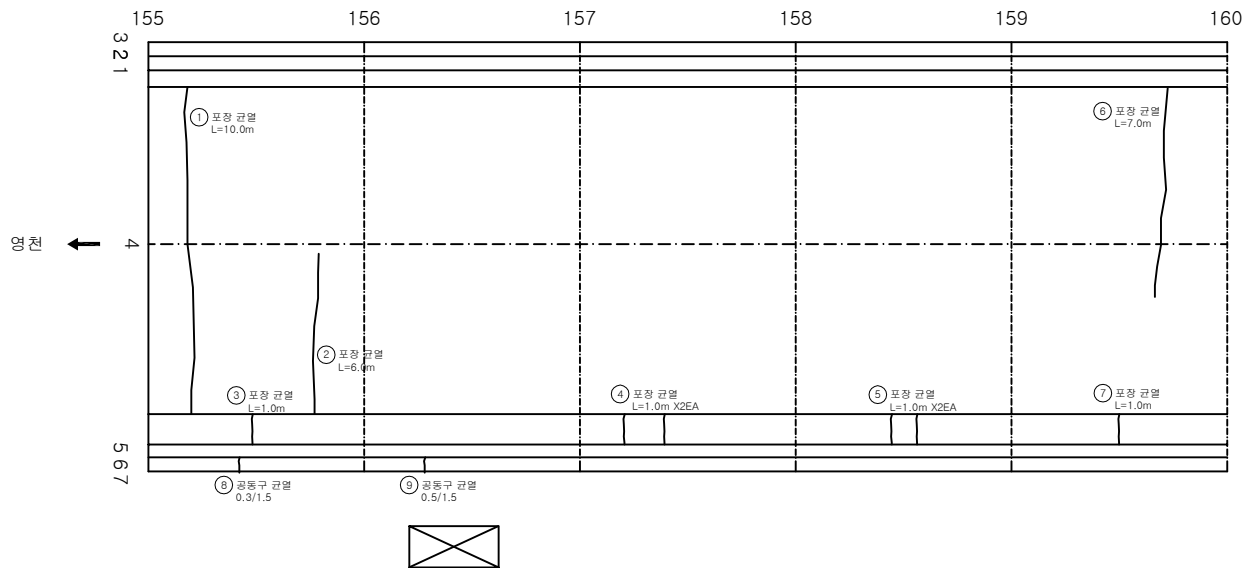
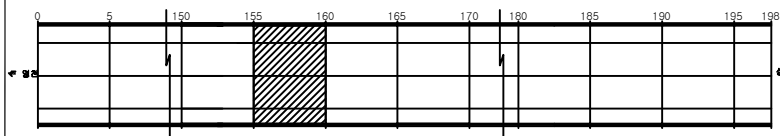



2	70
---	----

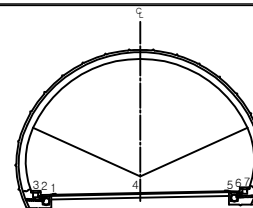
	도 로		고속도로		국도	발 주 처 상주영건고속도로(주)
	대교, 교량		터널, 지하		차도	영 건 영 상주영건고속도로 시설물 안전·화재점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	주 소, 승강장		역		역사물	영 건 영 영동터널(상주방향) 외관조사항도
	승강 시설		역사		역사	영 건 영 영동터널(상주방향) 외관조사항도
	부속		터널, 교량		기타	영 건 영 031

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.156~160

손상물량표

[illegible]

SECTION

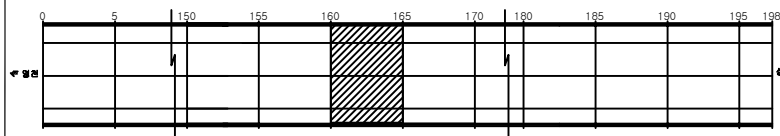

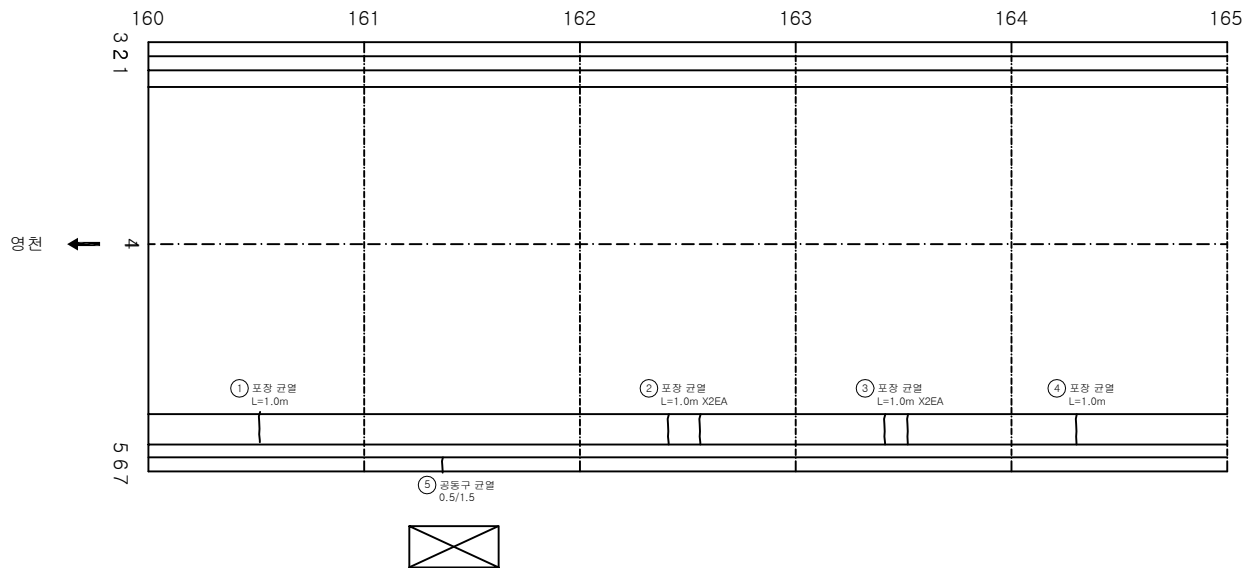


品	2
---	---

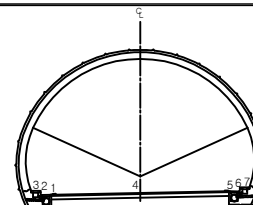
	간 역		양상갈림		제로불리	주 주 처 상주영천고속도로(주)
	전치, 침식		바리, 좌손		채수	해 정
	누수, 습상부		진도 지		토질특성	상주영천고속도로 사설 안전·차량경계 시설 확충사업이 용기단속(2022) (의결번호 상반기)를 기점으로
	굴러가도록		변화		변화	내 보 중앙고속도로(상주방향) 외곽조각장 도면
	복도		지름, 단형		기타	노 면 변 형 032

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.161~165

손상물량표

[illegible]

SECTION

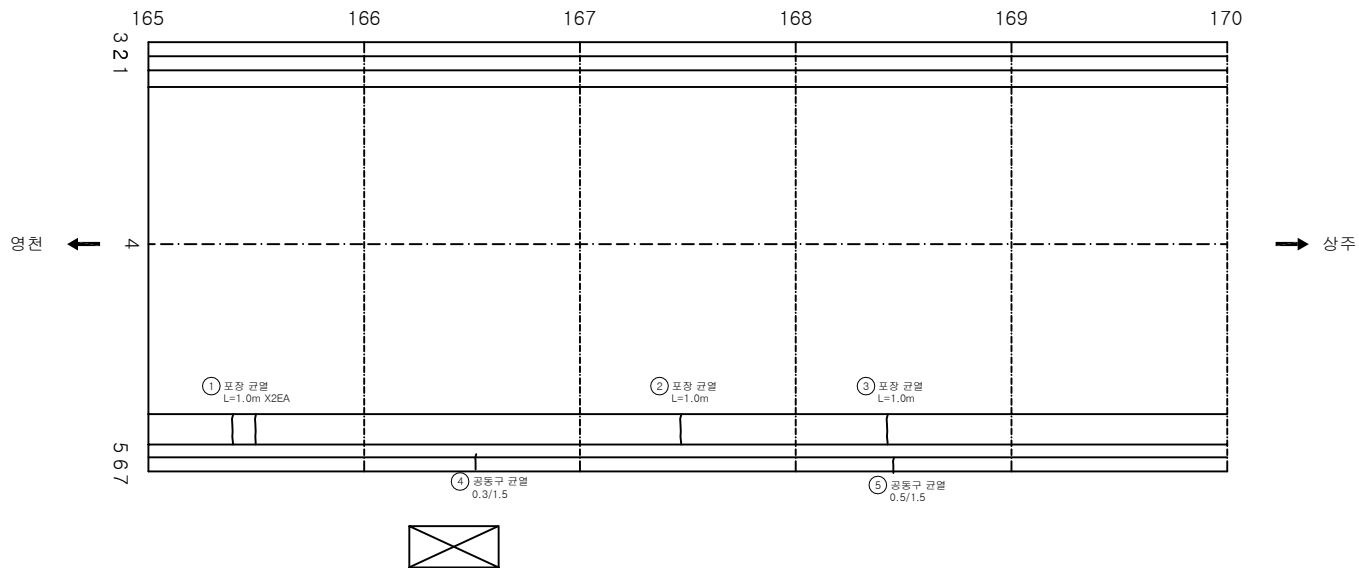
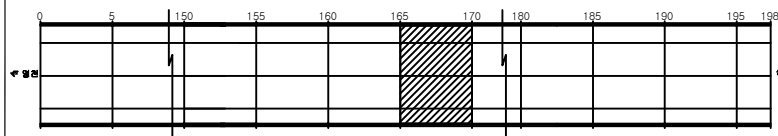



270

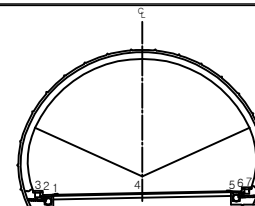
	도		고속도로		국도	발 주 처 상주영건고속도로(주)
	시, 군, 구		읍, 면, 리		촌	영 건 영 상주영건고속도로 시설물 안전·화재점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	읍, 면, 리		촌		촌	영 건 영 경북도청(상주지방) 외곽조사항도
	도		고속도로		국도	영 건 영 033

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.166~170

손상물량표

[illegible]

SECTION

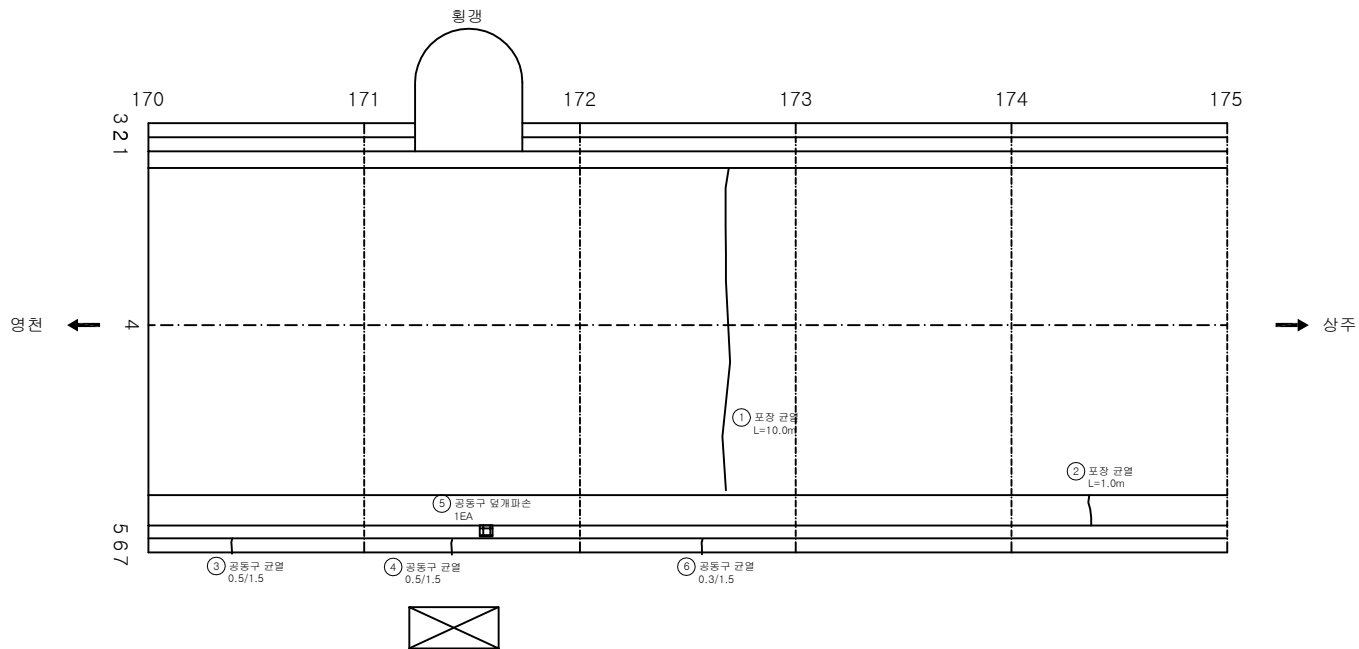
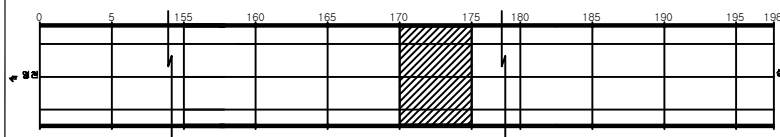



270

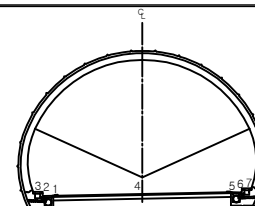
	간 도로		양상간 도로		재로분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면치, 침목		바다, 파손		제수	영 의 명
	누수, 침수부		점 도로		회전돌	상주영천고속도로 시설물 안전-화재점검 및 성능평가 결과 (2020년 상반기 정기안전점검)
	침하, 파손		점 도로		회전돌	도 면 명 평송터널(상주방향) 외관조사항도
	침하, 파손		점 도로		회전돌	도 면 명 평송터널(상주방향) 외관조사항도

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.171~175

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION

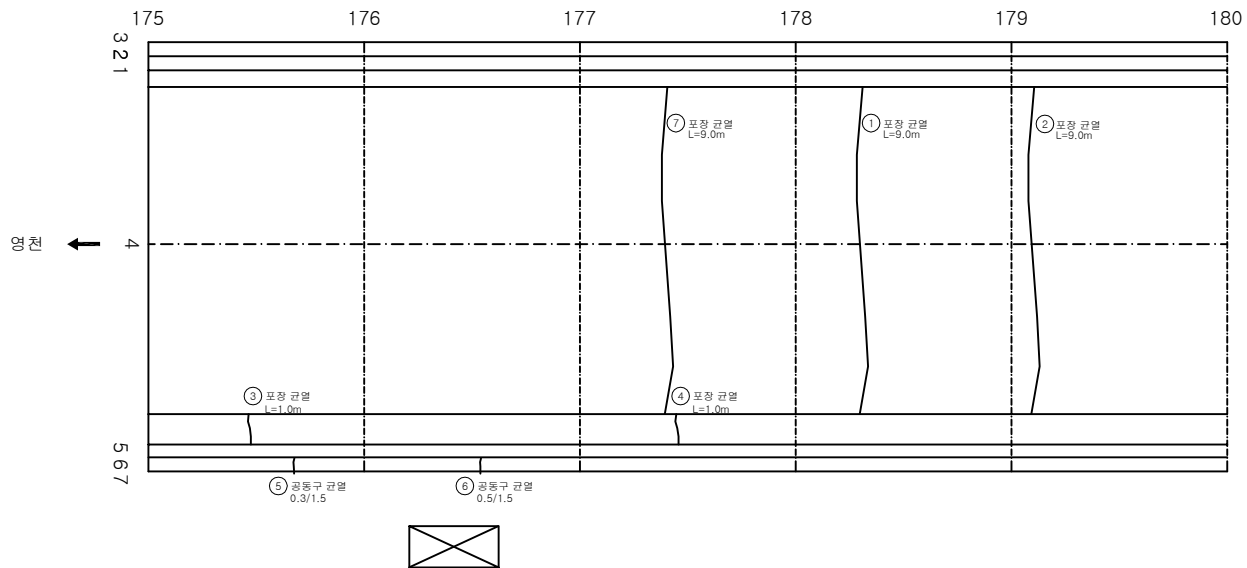
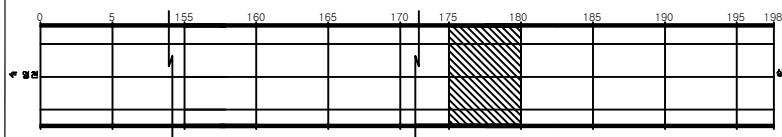



207

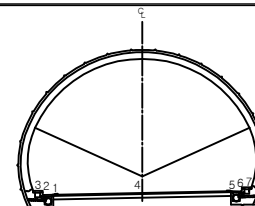
	도		고속도로		국도	발 주 처 상주영선고속도로(주)
	시, 군, 구		읍, 면, 리		수	영 도 명 상주영선고속도로 시설물 안전·화재점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	교		터널		경사면	내 도 명 경향터널(상주방향) 외곽조사항도
	도		고속도로		기타	내 도 명 035

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.176~180

손상물량표

[illegible]

SECTION

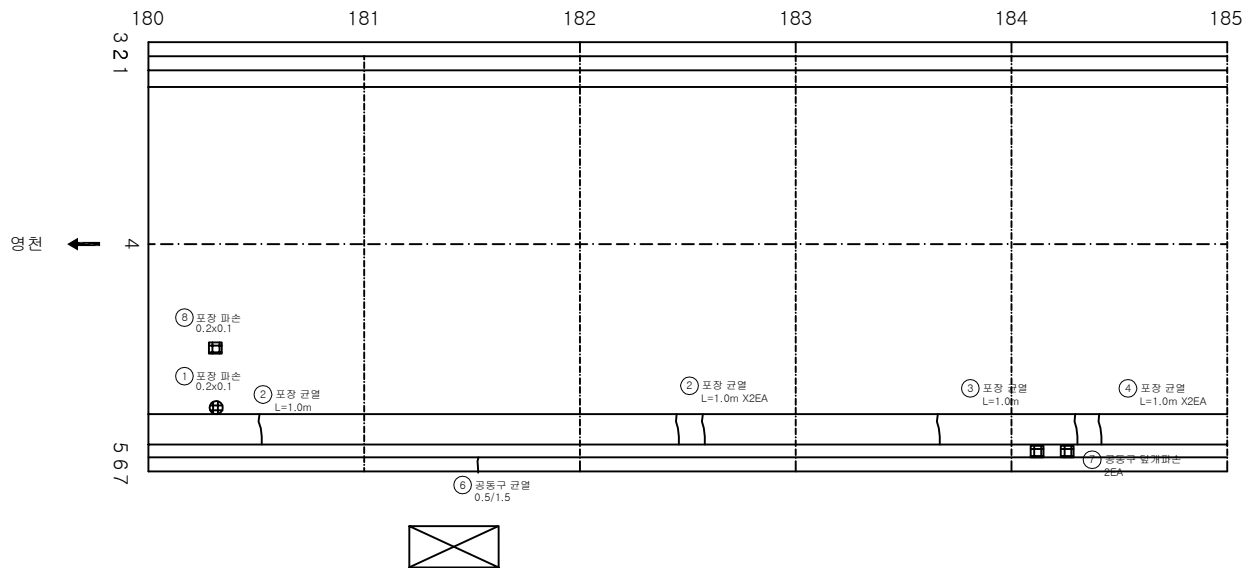
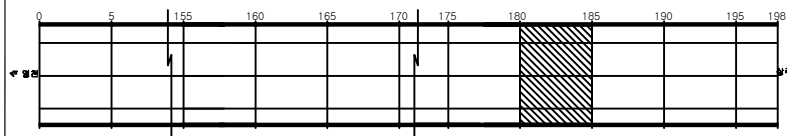



270

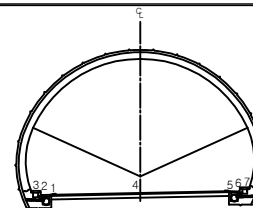
	간 도		양 속 간 도		재 료 분 리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	터 지, 상 물		바 리, 파 손		채 수	영 역 명 상주영천고속도로 시설물 안전-화재점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	수 도, 순 환 분		도 도		회 직 물	
	수 입 파 손		관 하		관 하	도 면 명 평송터널(상주방향) 외관조사항도
	보 다		지 물, 연 물		기 타	도 면 번 호 036

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.181~185

손상물량표

[illegible]

SECTION

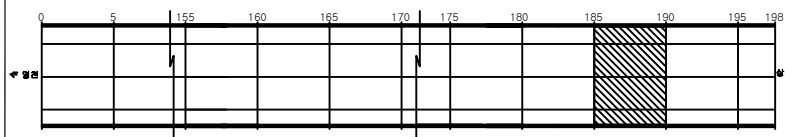

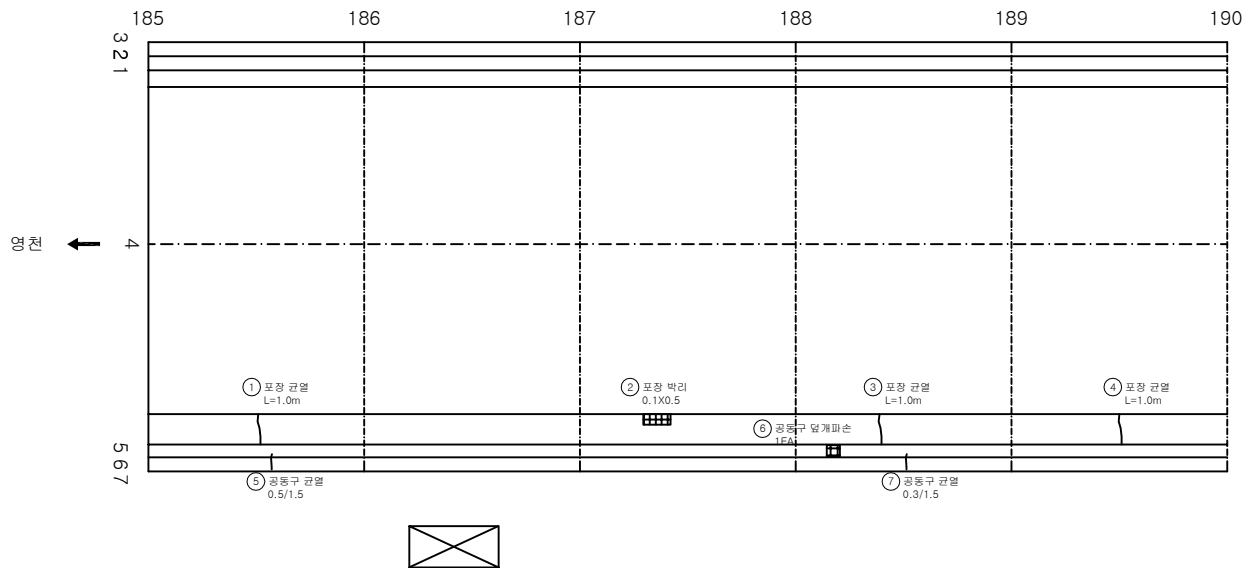


207

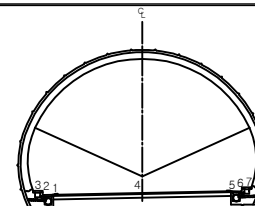
	빈 칸		양상갈림		제트문리	주 주 치 상주영천고속도로(주)
	태양, 화차		바리, 장승		채수	태 양 상주영천고속도로 사설을 안전·자랑경 및 상주영천고속도로(주)가 운영 (주)영천고속도로(주)가 운영 (주)영천고속도로(주)가 운영
	나무, 삼각형		삼각형		삼각형	삼각형 삼각형(삼각형) 외관조각도
	줄기, 나뭇줄		줄기		줄기	줄기 줄기(줄기) 외관조각도
	나무, 대각선		대각선		대각선	대각선 대각선(대각선) 외관조각도

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.186~190

손상물량표

[illegible]

SECTION

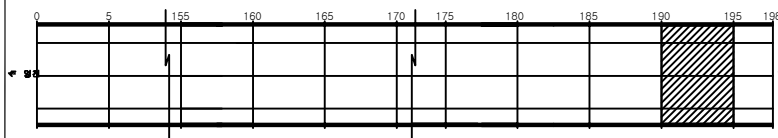

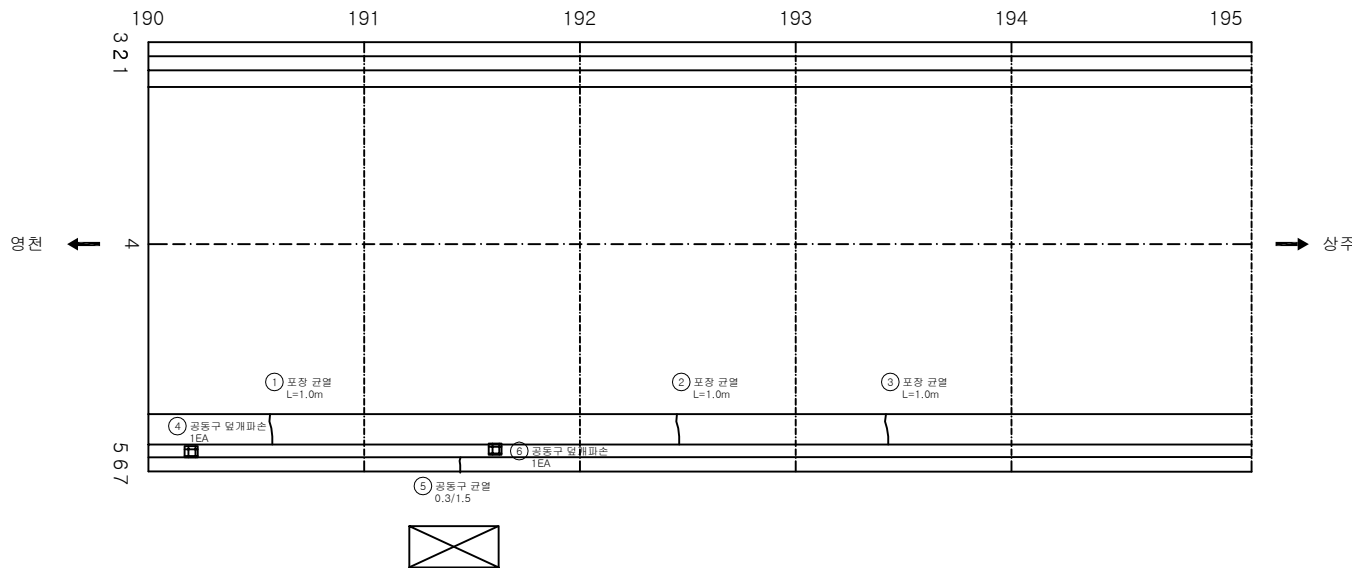


2	20
---	----

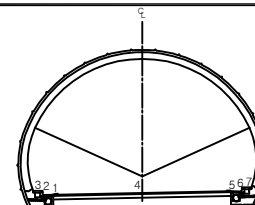
	도		고속도로		국도	발 주 처 상주영선고속도로(주)
	시, 군, 구		읍, 면, 리		수	영 도 영 상주영선고속도로 시설물 안전·화재점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	교		터널		경사면	단 면 영 경향터널(상주방향) 외곽조사항도
	도		고속도로		기타	단 면 영 038

ID:평호터널(상주)-포장,공동구 Span No.191~195

손상물량표

[illegible]

SECTION

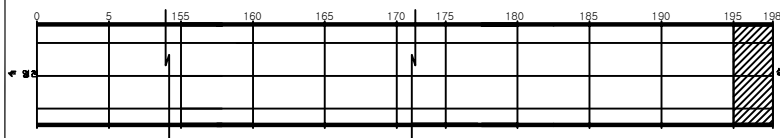

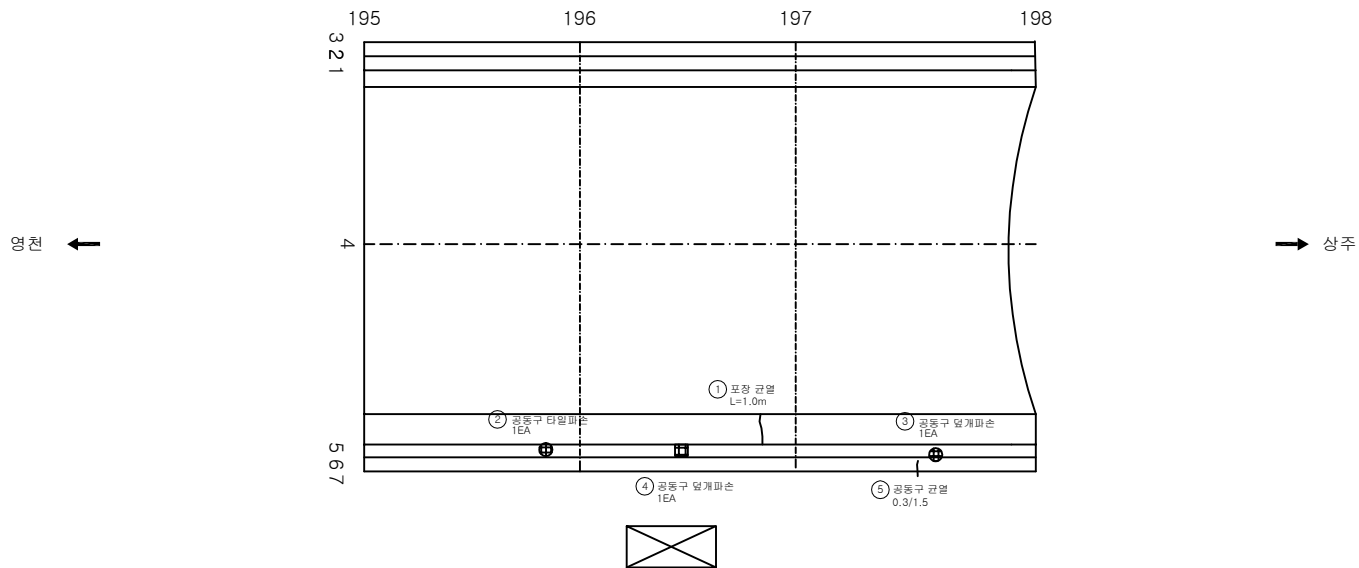


品名	2
----	---

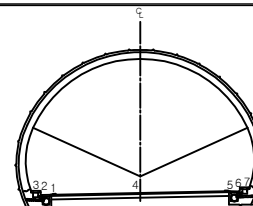
	빈 칸		양궁금줄		재료보리	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	면치, 면봉		바치, 바손		채수	배 지
	나수, 남수		바치		배지	상주영천고속도로 시설물 안전·관리지원관 및 상능력이 높은 (2020년 상반기) 참가인원(명)
	배지		배지		배지	면 봉 배지(상주지방) 외관조사방법
	배지		배지		배지	면 봉 배지(상주지방) 외관조사방법
	배지		배지		배지	면 봉 배지(상주지방) 외관조사방법

ID: 평호터널(상주)-포장, 공동구 Span No. 196~198

손상물량표

[illegible]

SECTION



2	3
---	---

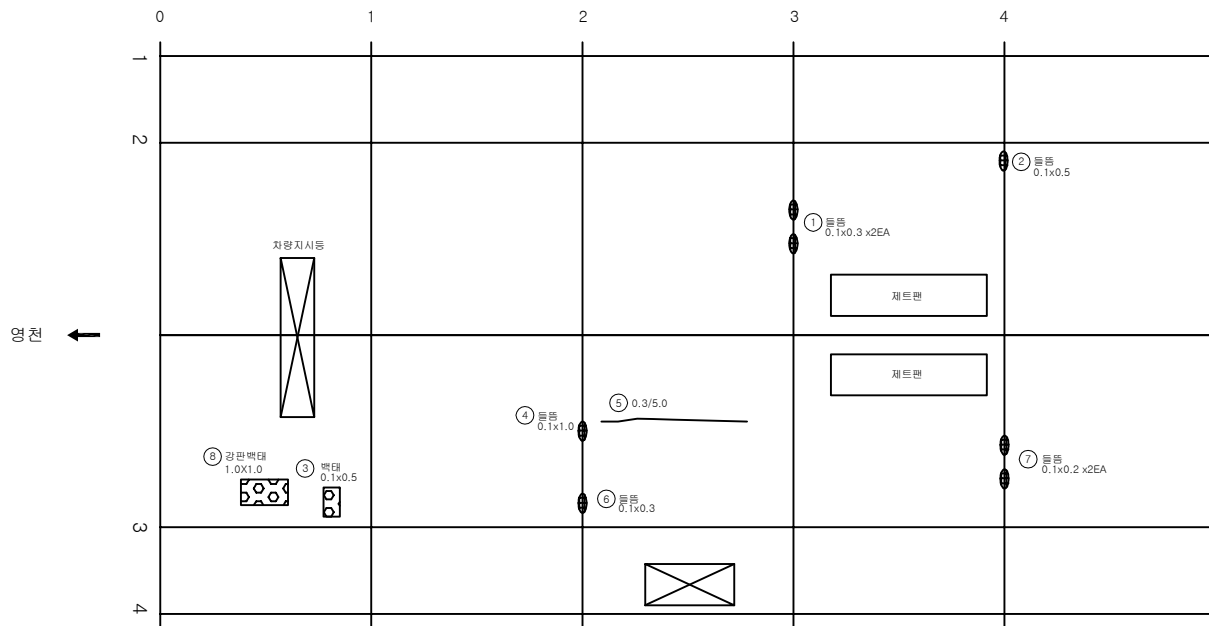
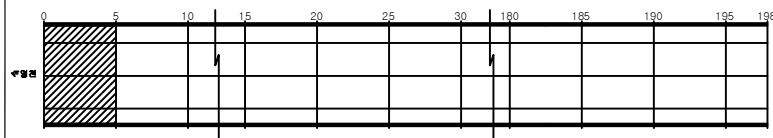
	간 없음		양상금줄		재로본리	상주영천고속도로(주)
	면치, 양동		바리, 좌손		체수	상주영천고속도로 시설물 안전·차질경감 및 성능능력이 용역 (2022년 상반기) 용기안전점검결과
	누수, 음향부		표지		표적물	
	굴치노출		면차		면화	
	부조		표면, 단형		기타	도면번호

(40)

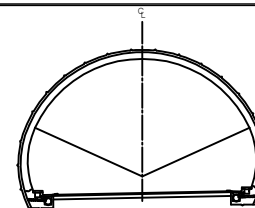
라이닝 콘크리트

ID: 평호터널(상주)-라이닝 Span No.1~5

손상물량표

[illegible]

SECTION

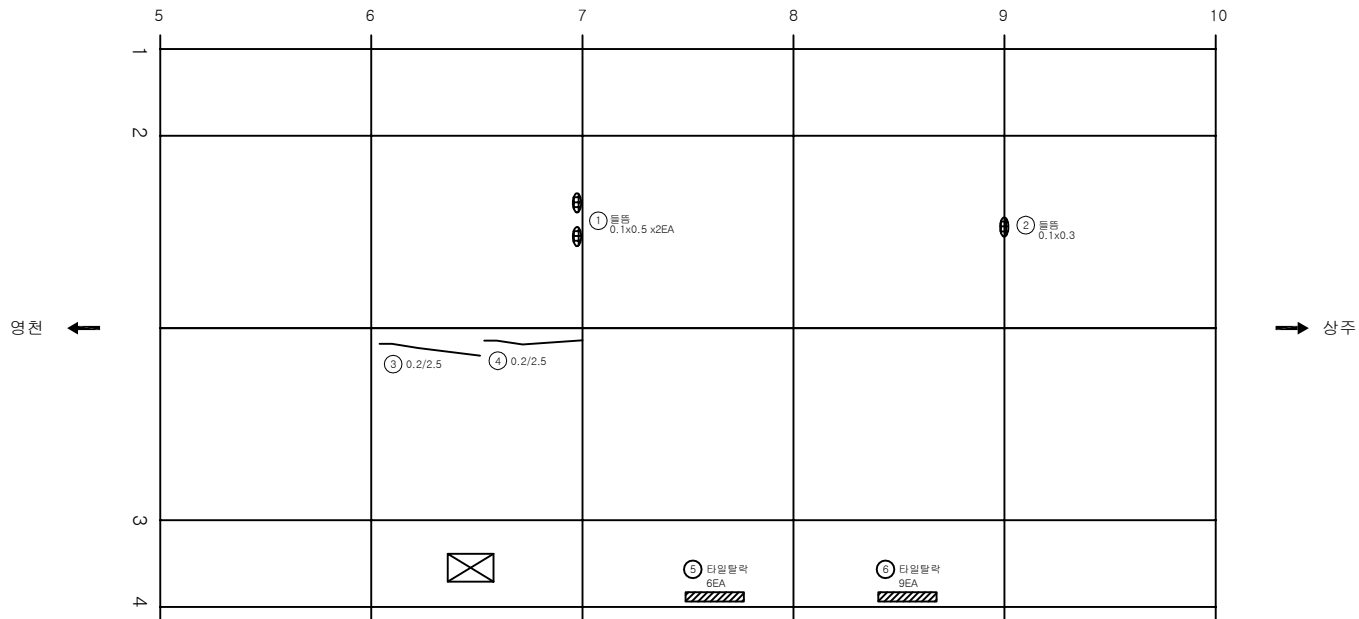
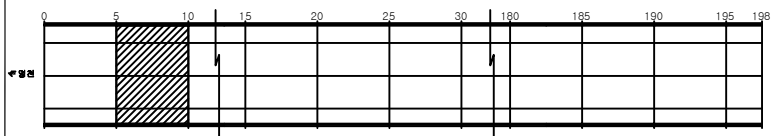



品名	2
----	---

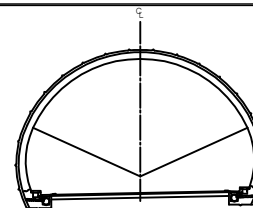
	간 도로		고속도로		국도	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면치, 읍동		리길, 파손		채수	영 도 영 상주영천고속도로 시설물 안전·화재점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	수조, 습지		도로		회전율	도 면 영 영호터널(상주방향) 외곽조사항도
	도로		도로		도로	도 면 영 영호터널(상주방향) 외곽조사항도
	도로		도로		도로	도 면 영 영호터널(상주방향) 외곽조사항도
	도로		도로		도로	도 면 영 영호터널(상주방향) 외곽조사항도
	도로		도로		도로	도 면 영 영호터널(상주방향) 외곽조사항도
	도로		도로		도로	도 면 영 영호터널(상주방향) 외곽조사항도
	도로		도로		도로	도 면 영 영호터널(상주방향) 외곽조사항도
	도로		도로		도로	도 면 영 영호터널(상주방향) 외곽조사항도
	도로		도로		도로	도 면 영 영호터널(상주방향) 외곽조사항도
	도로		도로		도로	도 면 영 영호터널(상주방향) 외곽조사항도

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.6~10

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



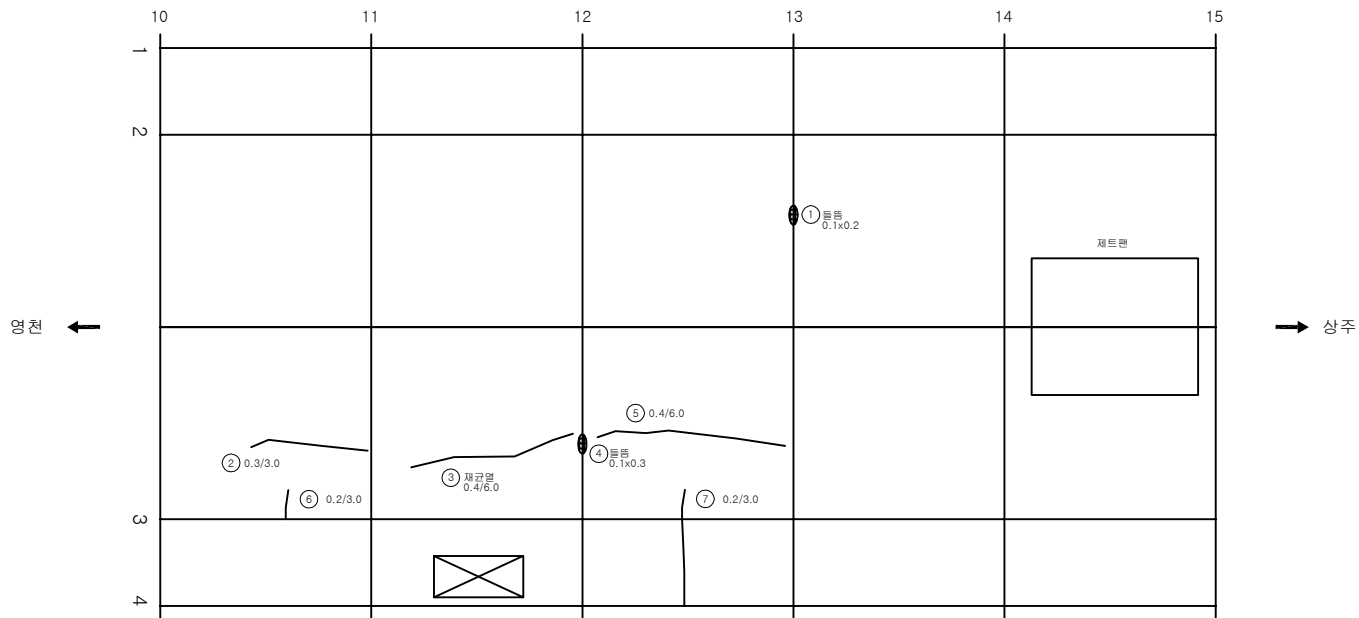
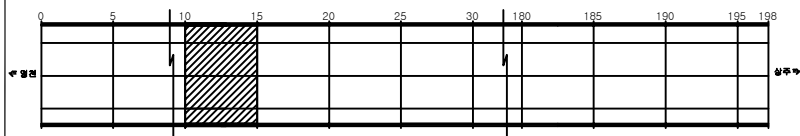

2	3
---	---

	간		양상금갈		재로본리	상주영천고속도로(주)
	천치, 광물		바리, 파손		채수	상주영천고속도로 사설물 안전·차질경험 및 상하차량통행능률향상을 위하여 (주)영천고속도로(주)가 본 사업을 위탁합니다.
	누수, 습해		파괴		파괴물	
	도로교통		천하		물화	영천고속도로(상주방향) 외곽조사상도
	부식		파괴, 변형		기타	도면변경

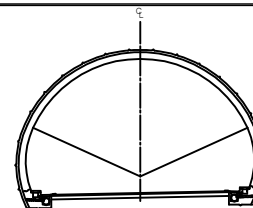
042

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.11~15

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION

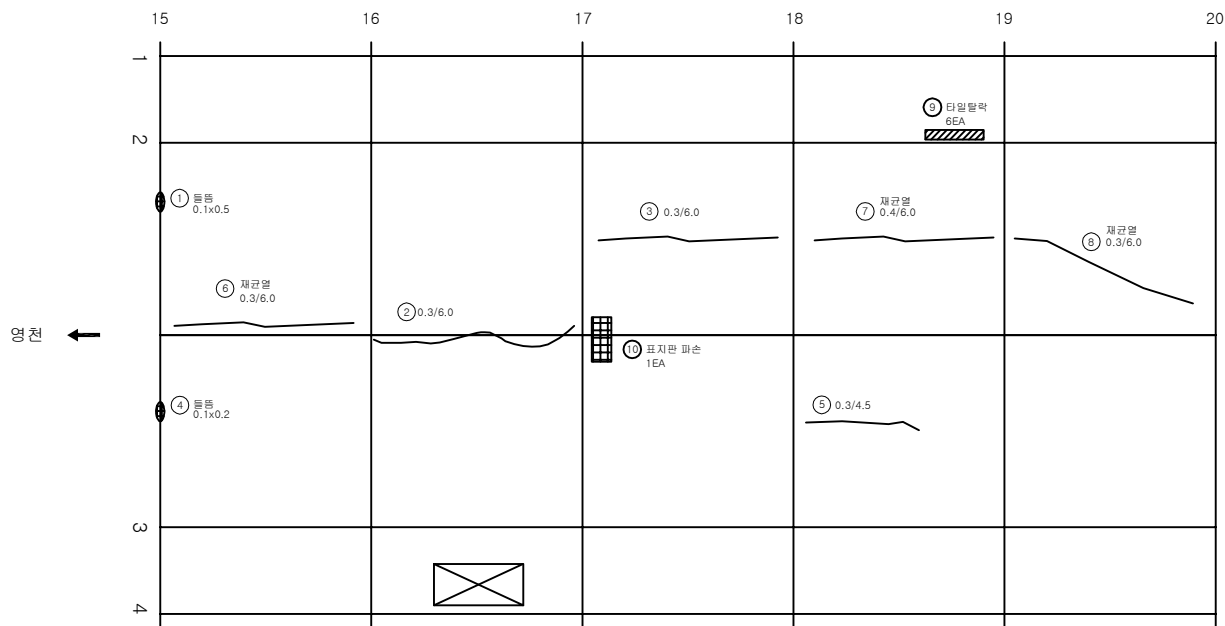
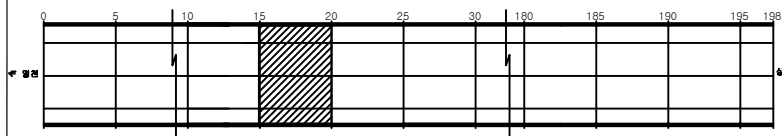



27

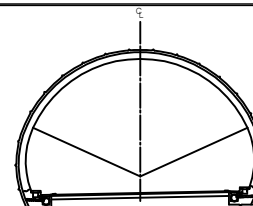
	빈 칸		양각금줄		재료번리	별 주 치 상주영친고속도로(주)
	면치, 양배		박진, 좌손		채수	별 주 치 상주영친고속도로(주)
	나수, 삼점자		조진		외적물	상주영친고속도로(주) 시설물 안전·환경관리 및 상능평가 용역 (2020년 상반기 정기안전점검)
	줄기나수		전 하		전 하	도 면 영 경북도(상주지방) 외관조사사업
	부 조		조진, 전형		기 타	도 면 연 호 043

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.16~20

손상물량표

[illegible]

SECTION

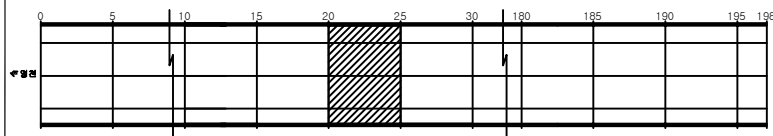

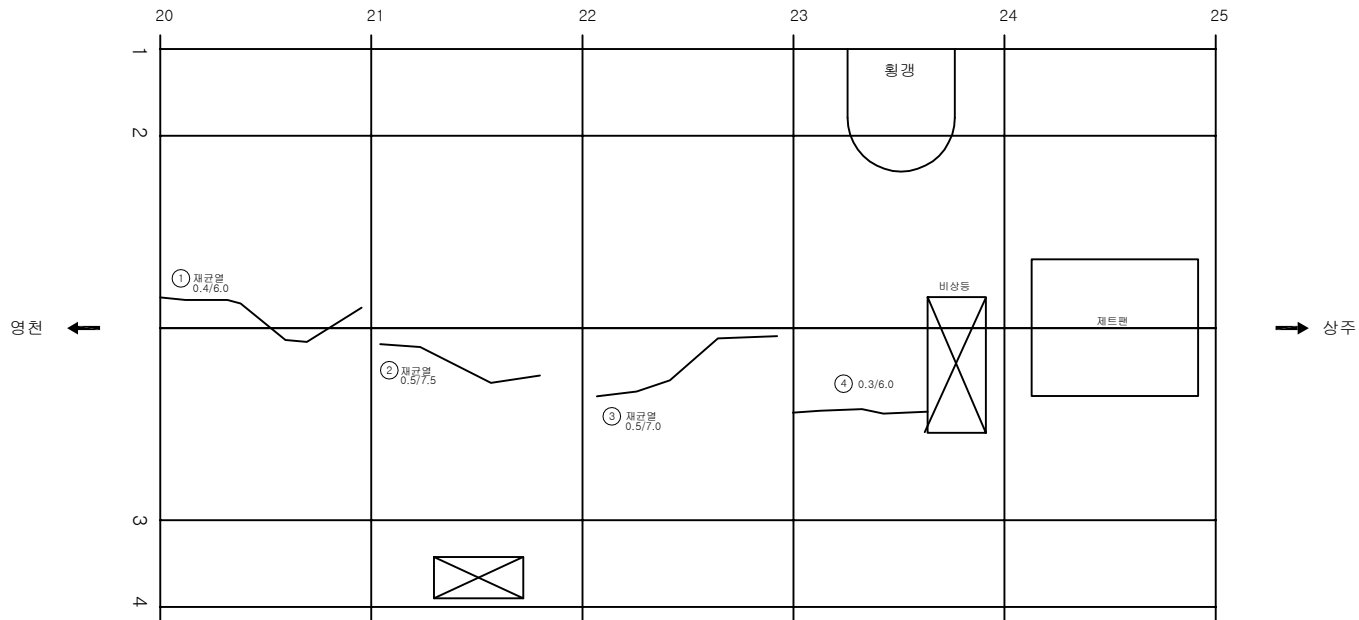


270

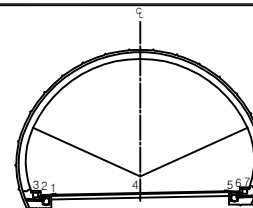
	빈 공간		빈 공간		재료본리	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	태양, 화물		바탕, 포장		채수	물 표
	나무, 습지류		흙		외곽물	상주영천고속도로 시설물 안전-환경관리 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	도로교통		건축		물 표	도 면
						경충터널(상주방향) 외관조사상도
						도 면
						도 면

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.21~25

손상물량표



SECTION

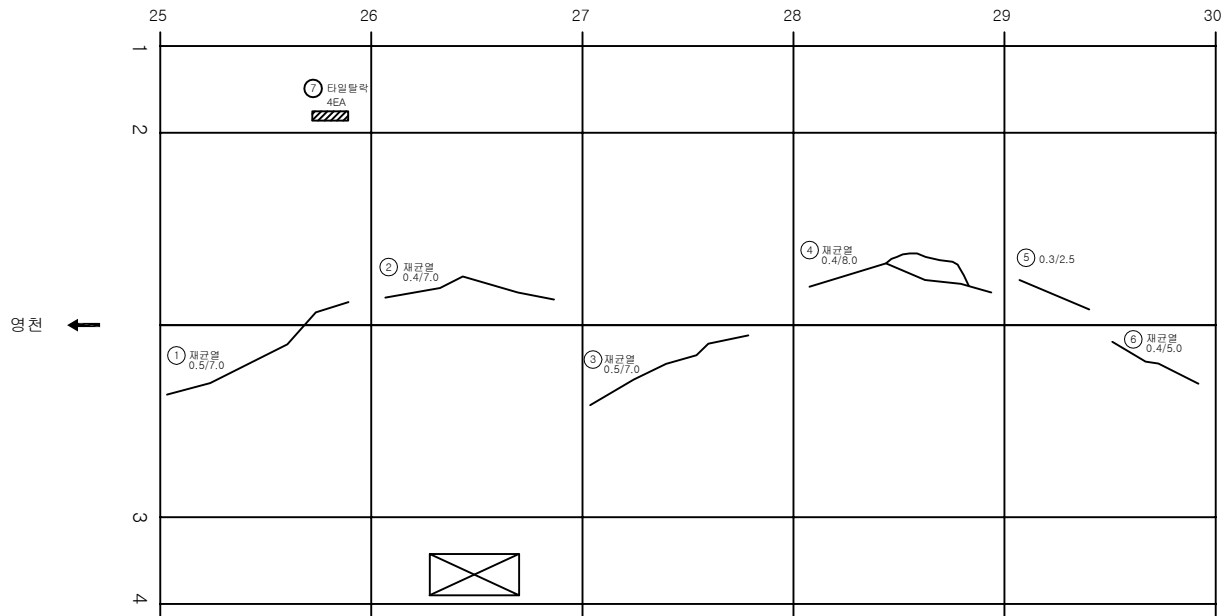
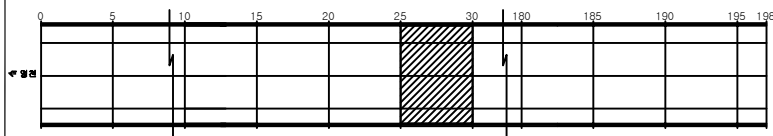



270

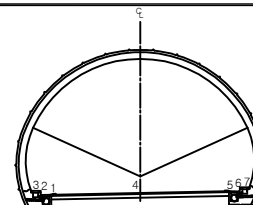
	도 로		고속도로		철도	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	대교, 교량		터널, 파이프		채수	영 역 명 상주영천고속도로 시설물 안전·화재관리 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	수 도, 배수관		배수		배수관	
	배수관		배수		배수	
	배수관		배수		배수	
	배수관		배수		배수	
	배수관		배수		배수	
	배수관		배수		배수	
	배수관		배수		배수	
	배수관		배수		배수	
	배수관		배수		배수	
	배수관		배수		배수	

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.26~30

손상물량표

[illegible]

SECTION

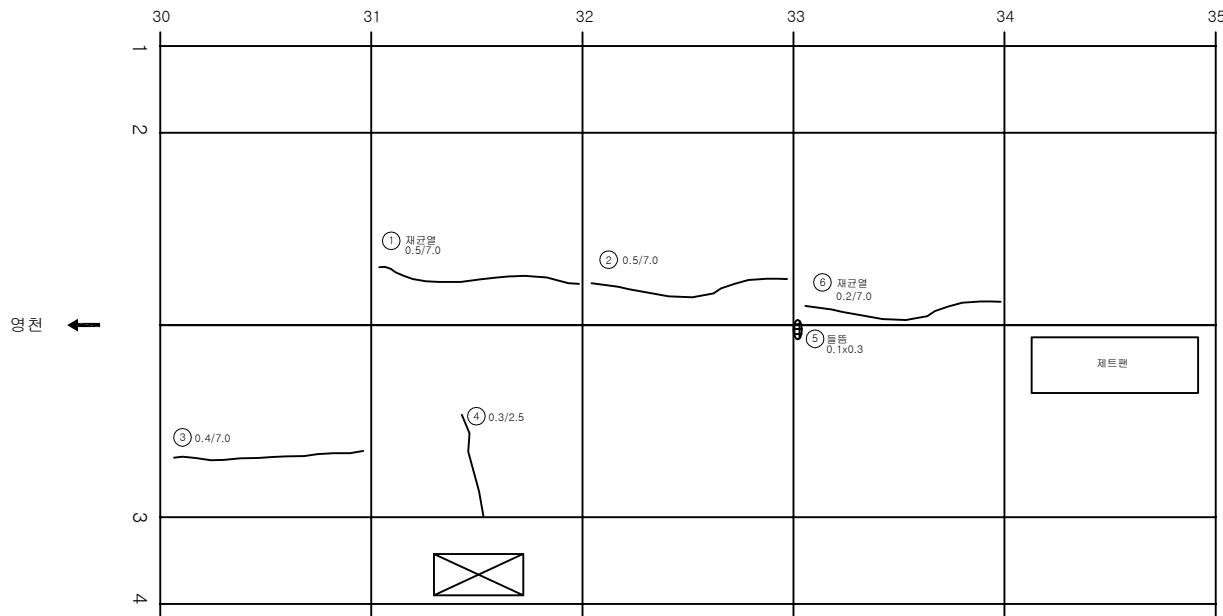
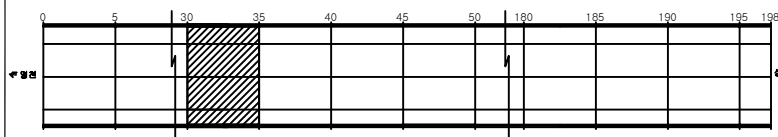



270

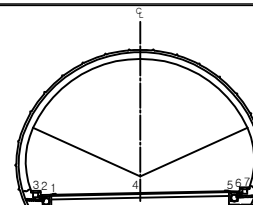
	빈 칸		대각선무늬		재료문리	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	태양, 태양		방직, 직선		채수	배 지
	어, 어		어, 어		어, 어	상주영천고속도로 시설물 안전·관리권 및 상능력이 용역 (2020년 상반기) 용기안전용역
	어, 어		어, 어		어, 어	내 용
	어, 어		어, 어		어, 어	경북도(상주지방) 외관조사항도
	어, 어		어, 어		어, 어	도 면 면

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.31~35

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION

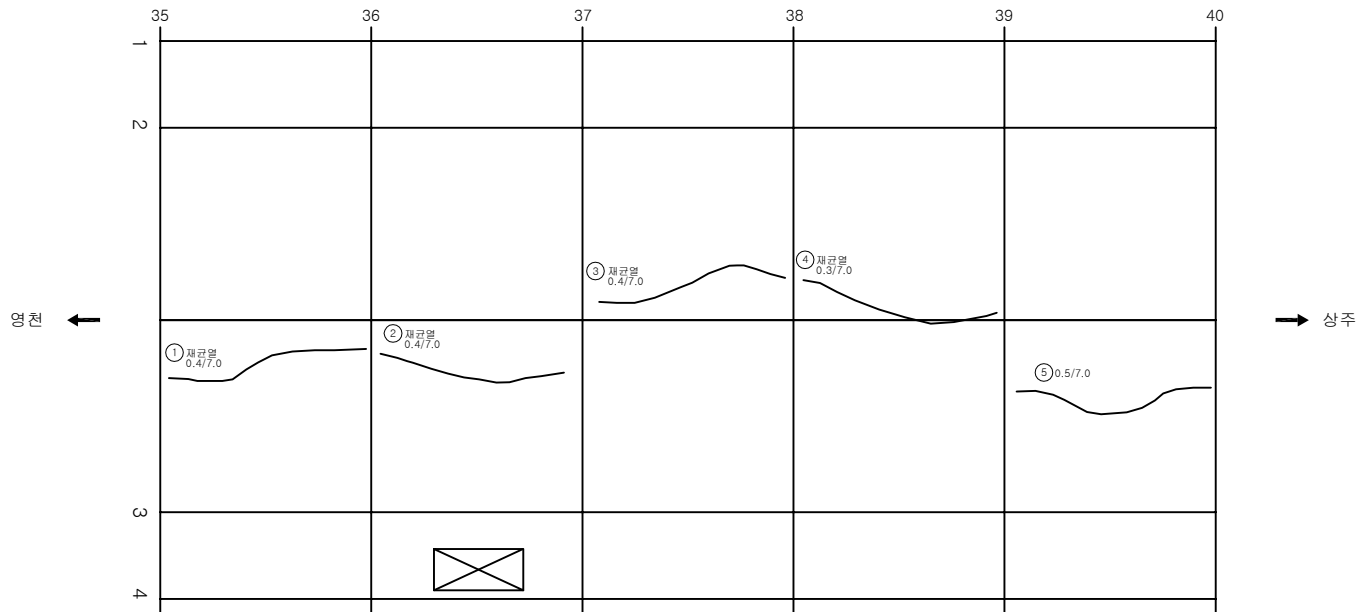
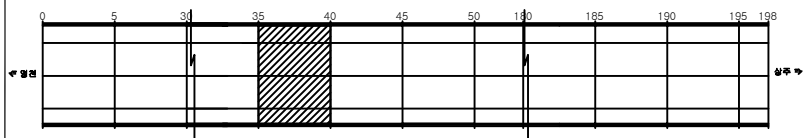



20

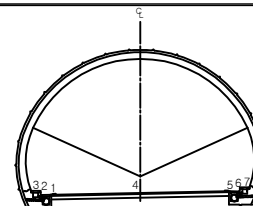
	간 없음		양상금양		재료본리	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	면치, 면물		막리, 막손		채수	물 면
	나수, 삼각수		점 점		외적물	상주영천고속도로 시설물 안전-위자권 및 성능평가 용역 (2020년 상반기 물기안전용역)
	줄기 나수		점 하		점 하	도 면 영동터널(상주방향) 외관조사사업
	부 치		파물, 파물		기 타	도 면 변 환 047

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.36~40

손상물량표

[illegible]

SECTION

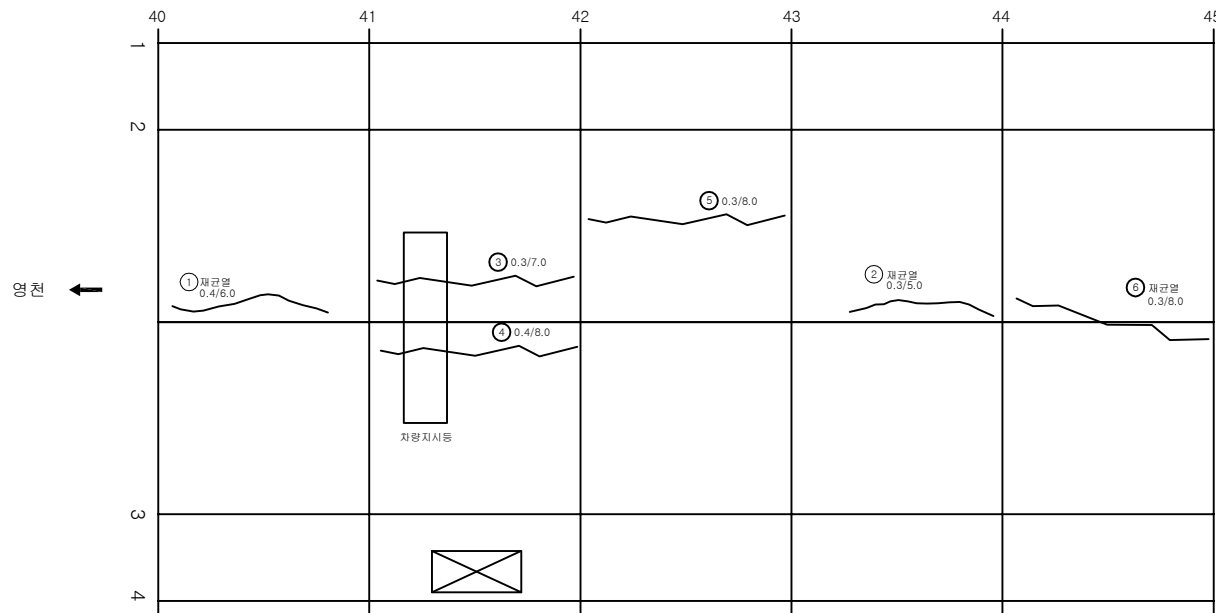
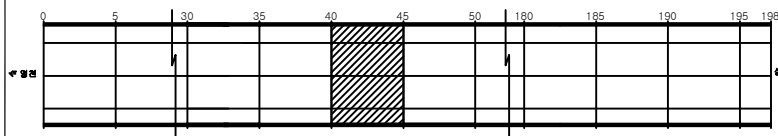



2	2
---	---

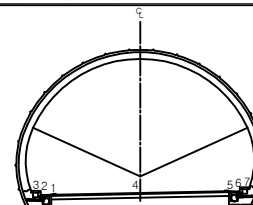
	빈 칸		양상금문		재료문리	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	태양, 태양		막걸리, 막술		채수	배 지 영
	나무, 삼각형		꽃 피		외적물	상주영천고속도로 시설물 안전-관리점검 및 성능평가 용역 (2020년 상반기) 참가단(총괄)
	검이 나옴		잔 야		눈 화	도 면 영 정호터널(상주방향) 외관조사사업
	무늬		조류, 조형		기 타	도 면 변 호 048

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.41~45

손상물량표

[illegible]

SECTION

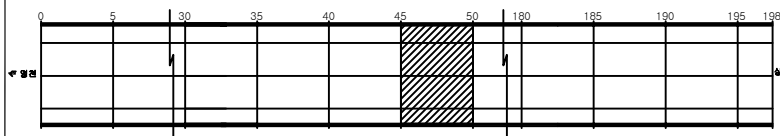

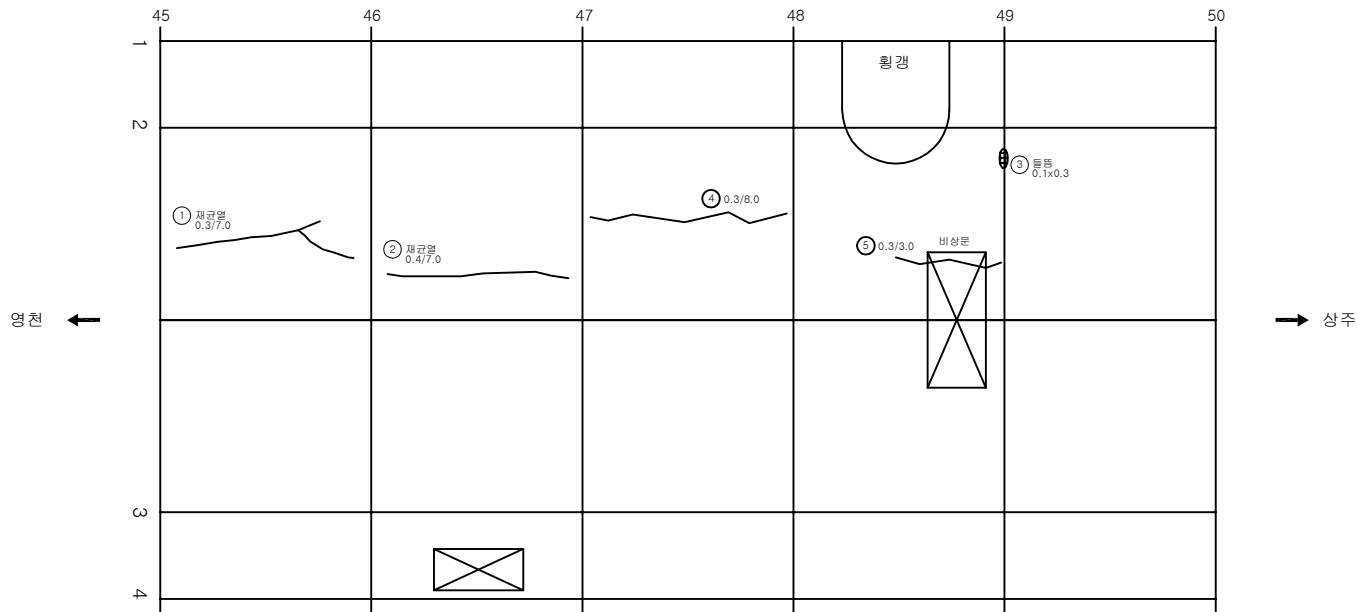


205

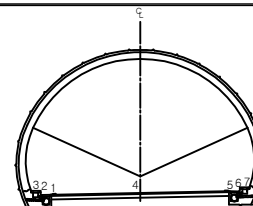
	빈 칸		양궁양궁		재료본리	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	면치, 양배		방직, 방손		채수	제 조 상주영천고속도로 시설물 안전·화재경리 및 상능평가 용역 (2020년 상반기) 용기안전총괄
	나수, 삼문자		방직		회적물	면 광명디앤(상주방직) 외관조사항도
	방직나수		방직		방직	면 면면
	방직		방직, 방직		기타	면면면 049

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.46~50

손상물량표



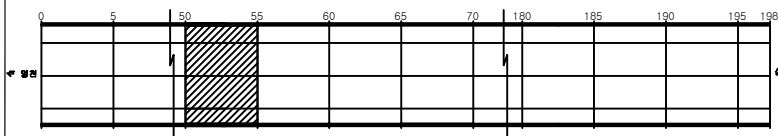
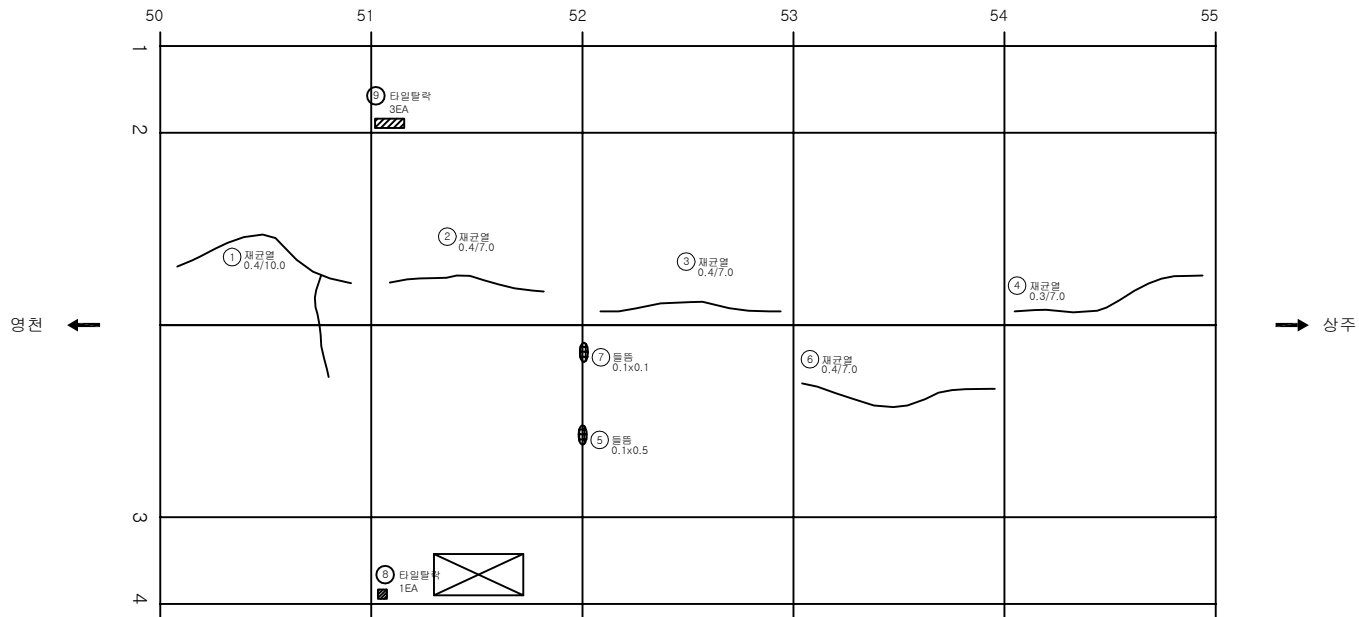
SECTION



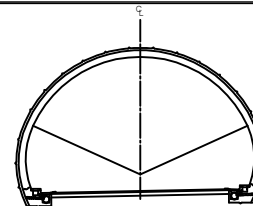
2	70
---	----

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.51~55

손상물량표



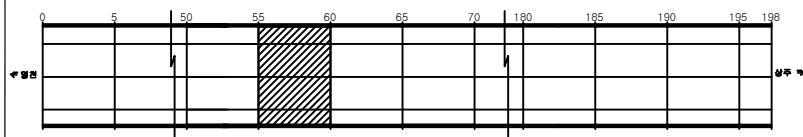

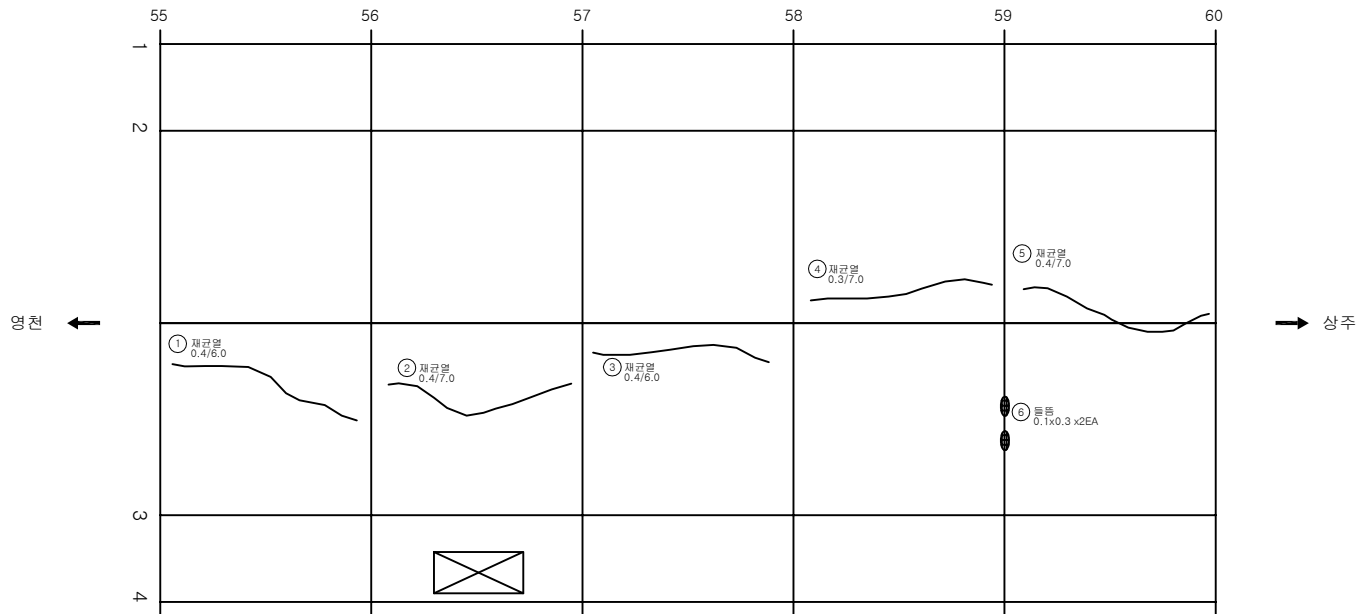
SECTION



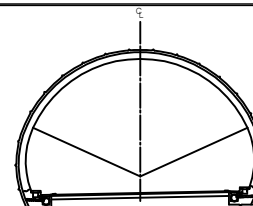
27

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.56~60

손상물량표



SECTION

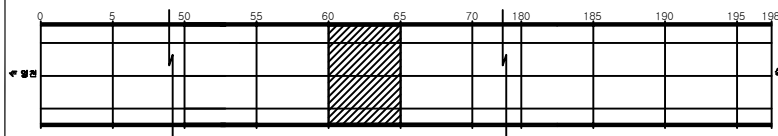

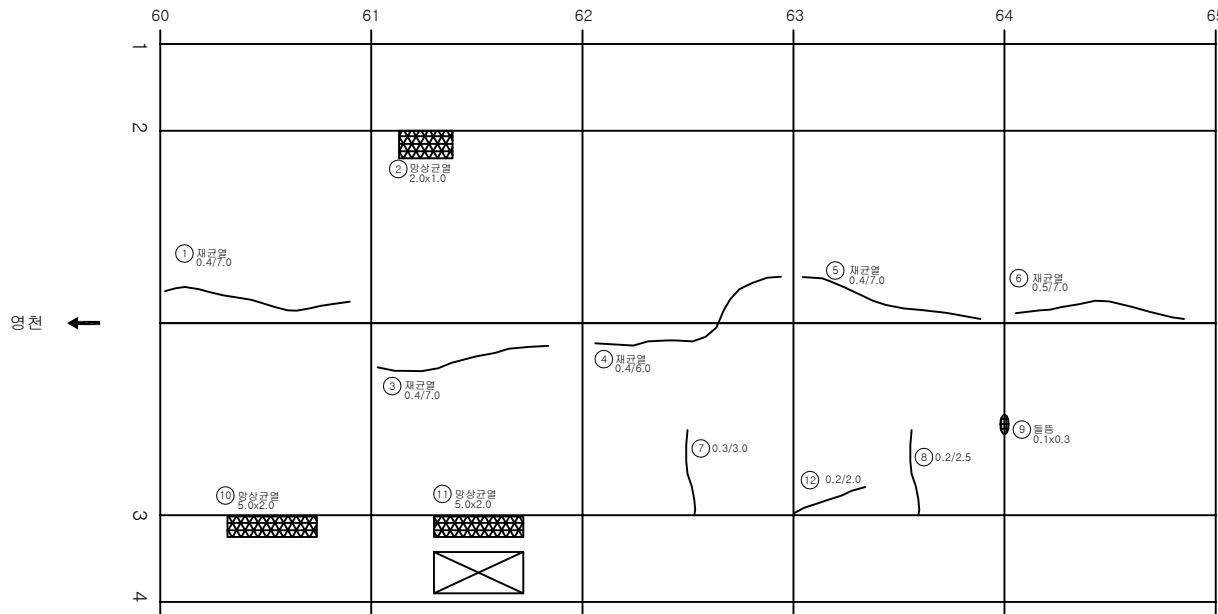


270

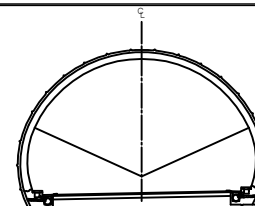
	빈 칸		양궁금줄		재료보리	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	면치, 양봉		바치, 바손		채수	물 리 영 상주영천고속도로 시설물 안전·화재경험 및 성능평가 용역 (2020년 상반기 물기안전용역)
	나수, 삼팔자		조각		외적물	내 영 광주대교(상주지방) 외관조사항도
	줄기나수		전 하		절 하	도 면 변 호
	부호		조형, 연형		기타	052

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.61~65

손상물량표



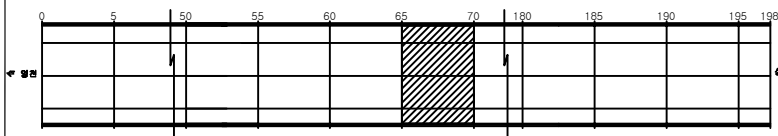

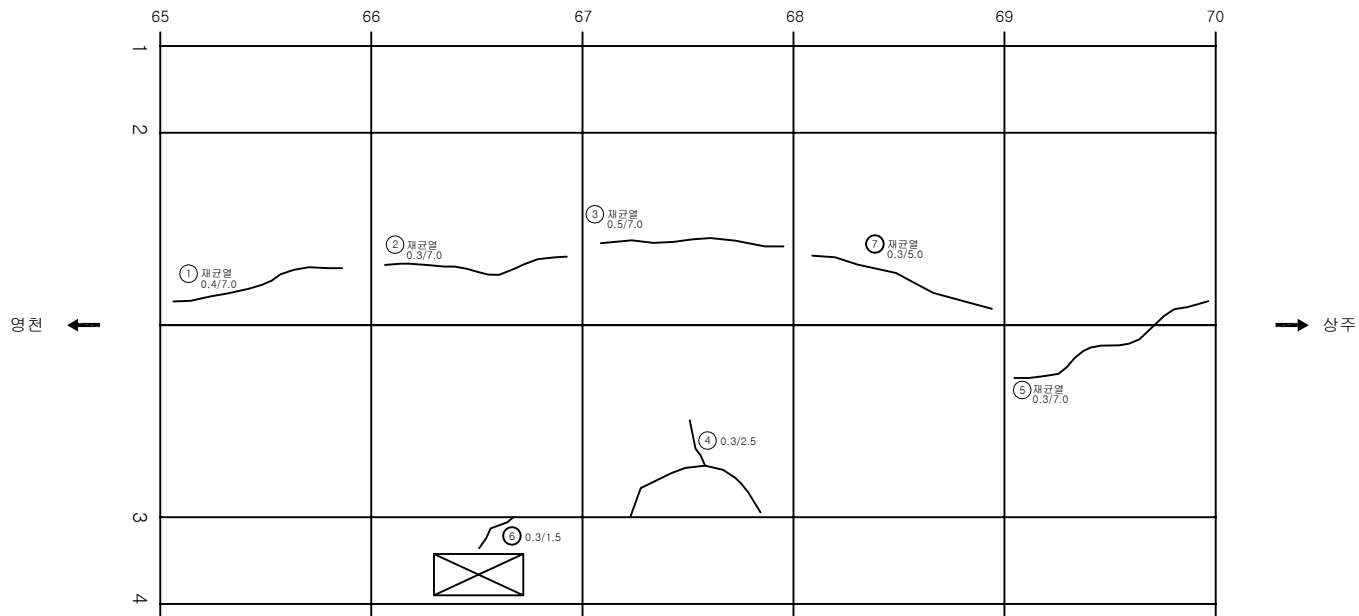
SECTION



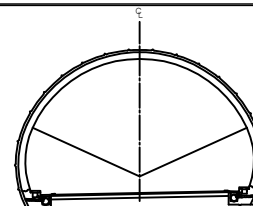
2	3
---	---

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.66~70

손상물량표



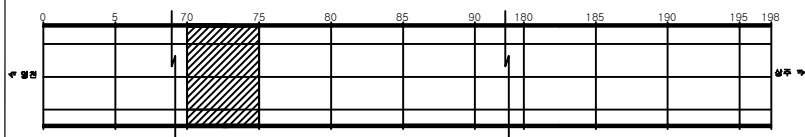

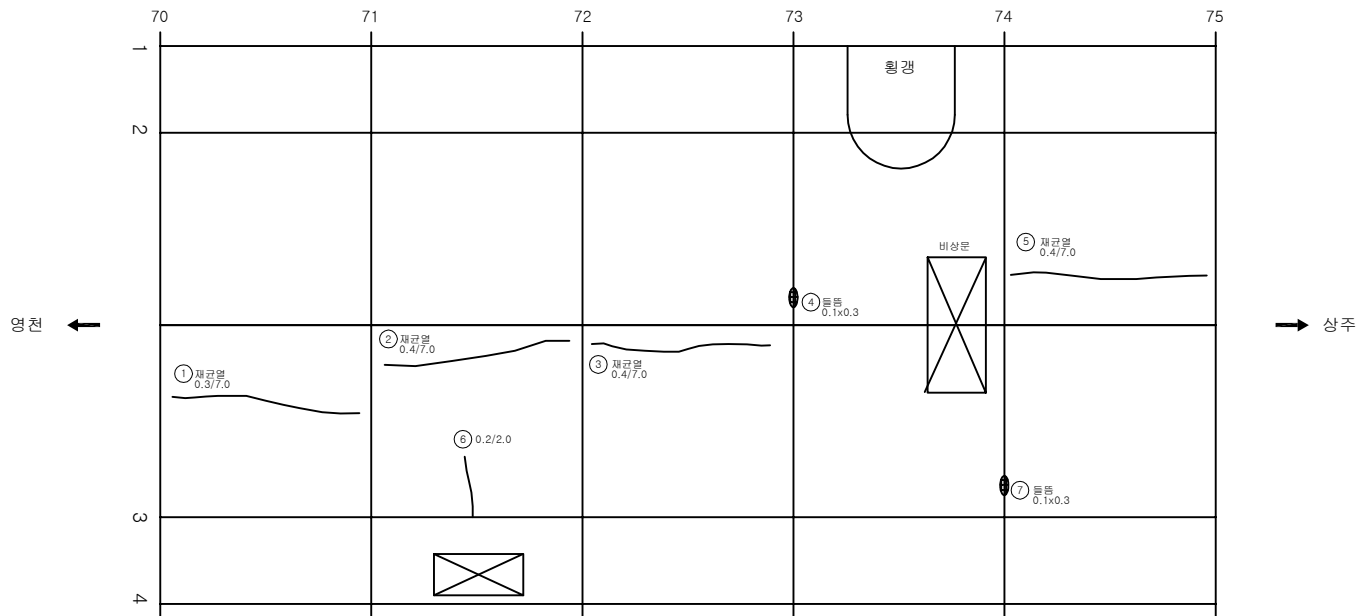
SECTION



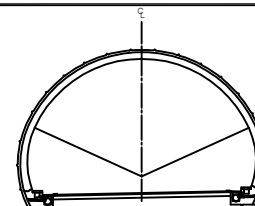
270

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.71~75

손상물량표



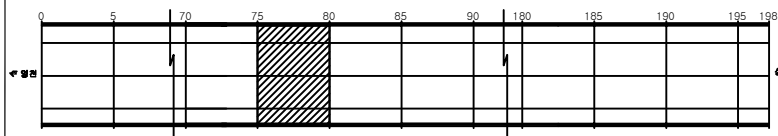

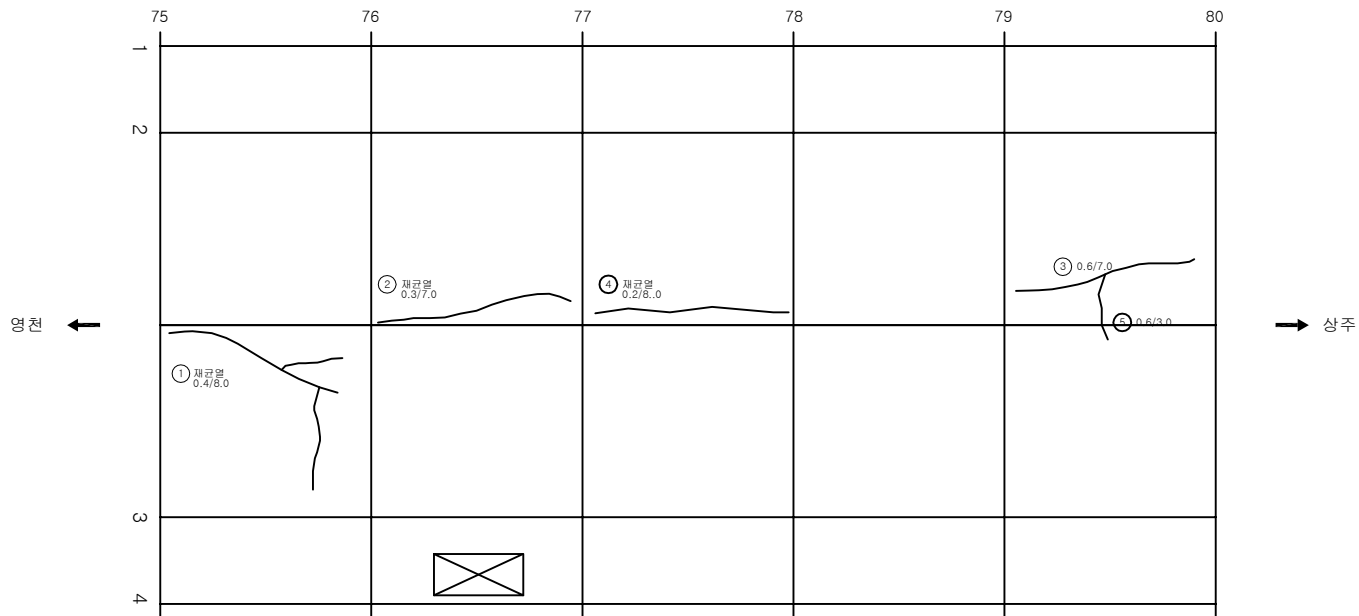
SECTION



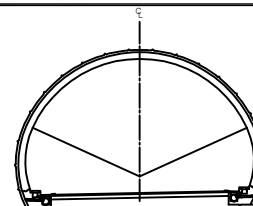
2	3
---	---

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.76~80

손상물량표



SECTION

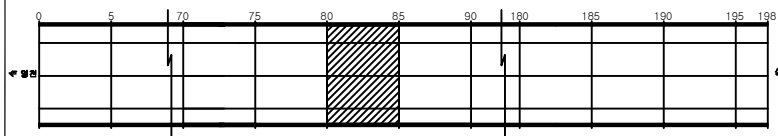

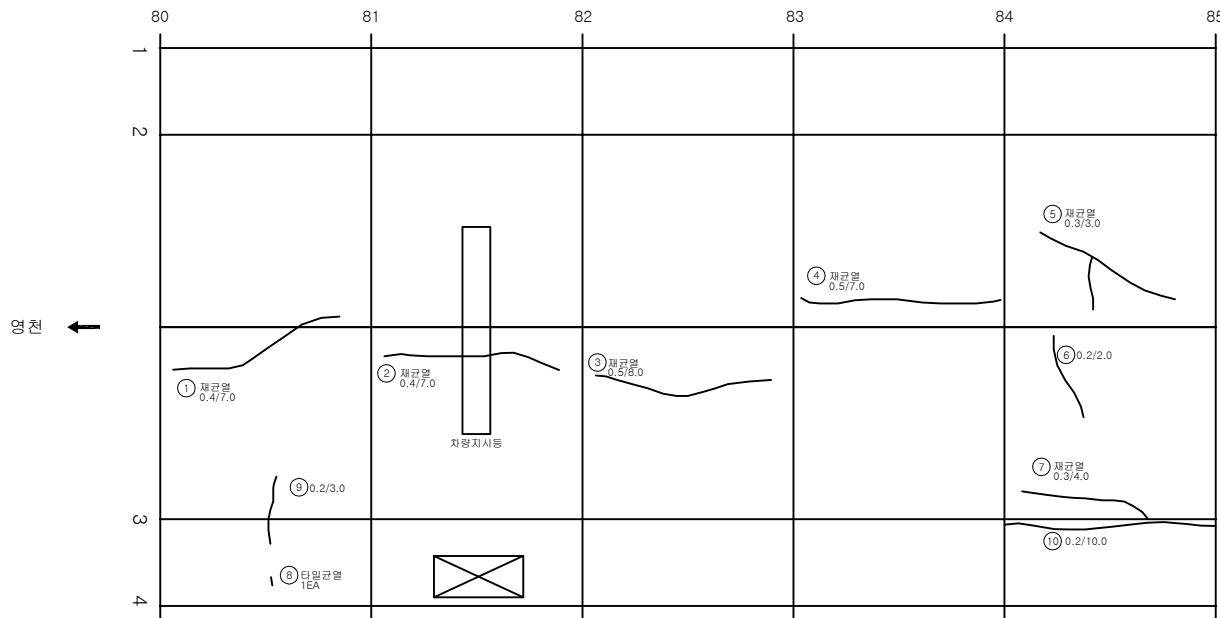


270

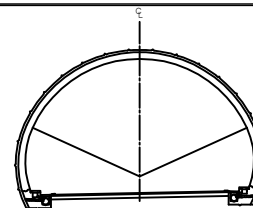
	도		고속도로		국도	발 주 처 상주영건고속도로(주)
	시, 군, 구		읍, 면, 리		수	영 건 영
	수		산		도로	상주영건고속도로 시설물 안전·화재점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	도로		도로		도로	내 건 영
	도로		도로		도로	경북도청(상주지방) 외곽조사항도
	도로		도로		도로	내 건 영
	도로		도로		도로	056

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.81~85

손상물량표



SECTION

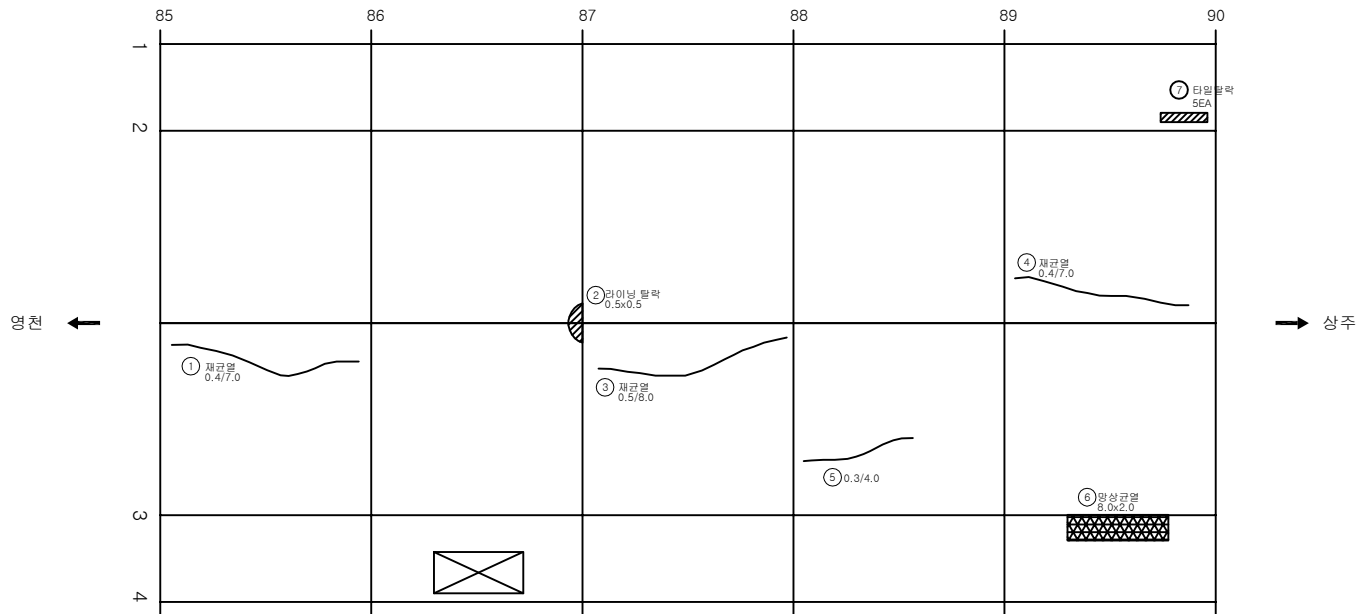
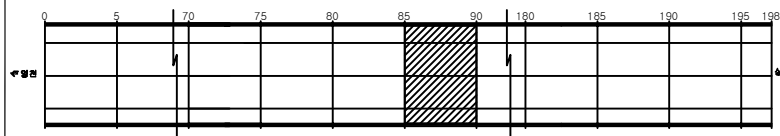



2	20
---	----

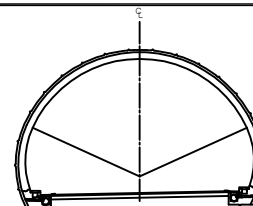
	빈 칸		양궁금줄		재료보리	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	면치, 양봉		박지, 파손		채수	제 조 상주영천고속도로 시설물 안전·관리지원 및 성능평가 용역 (2020년 상반기 물기안전용역)
	나무, 송파라		조각		외적물	내 용 경북도립(상주지방) 외관조사항도
	측량기 사용		현 하		현 하	도 면 변 호 057
	부 고		조형, 연형		기 타	

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.86~90

손상물량표

[illegible]

SECTION

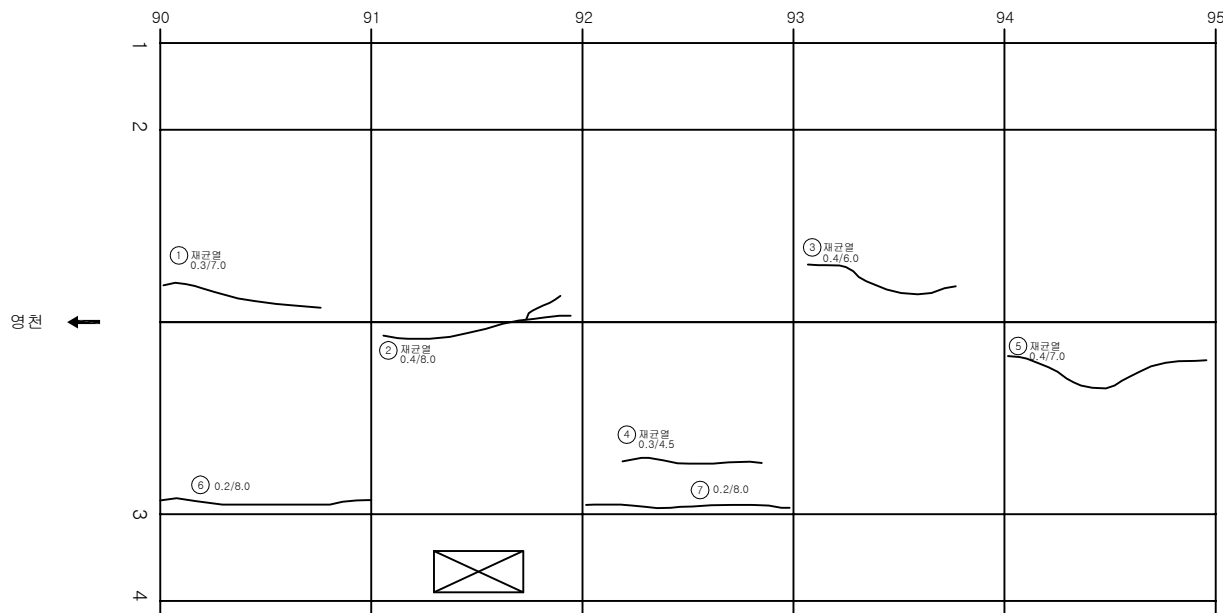
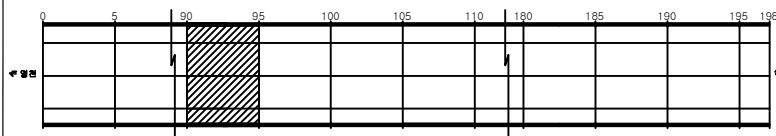



27

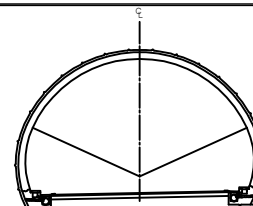
	도		고속도로		국도	발 주 처 상주영선고속도로(주)
	군, 구, 시, 읍		면, 리, 동, 읍		촌	영 영
	부, 리, 산, 들, 마을		밭		산림지	상주영선고속도로 시설물 안전·화재관리 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	교		터널		도로변	단 면 영
	도로변 시설		도로변		도로변	경상도(상주방향) 외곽조사항도
	도로변		도로변		기타	단 면 영 058

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.91~95

손상물량표

[illegible]

SECTION

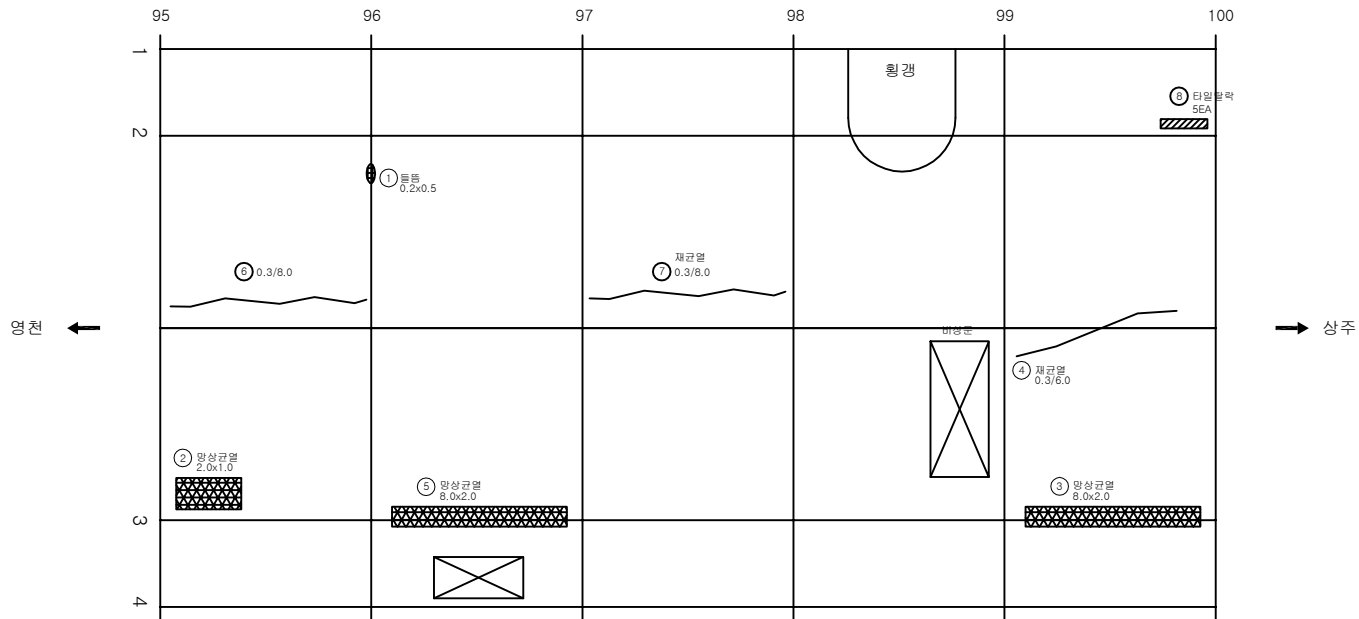
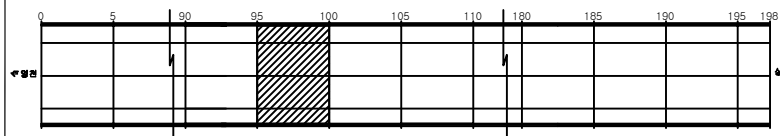



207

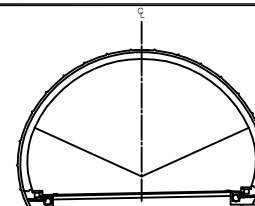
	도		고속도로		국도	발 주 처 상주영선고속도로(주)
	시, 군		시, 군		시, 군	영 도 영 상주영선고속도로 시설물 안전·화재점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	시, 군		시, 군		시, 군	영 도 영 경북도(상주지방) 외곽조사항도
	시, 군		시, 군		시, 군	영 도 영 059

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.96~100

손상물량표

[illegible]

SECTION

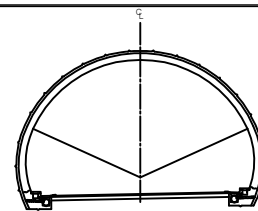
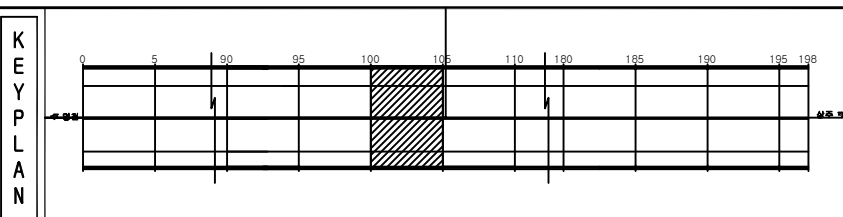
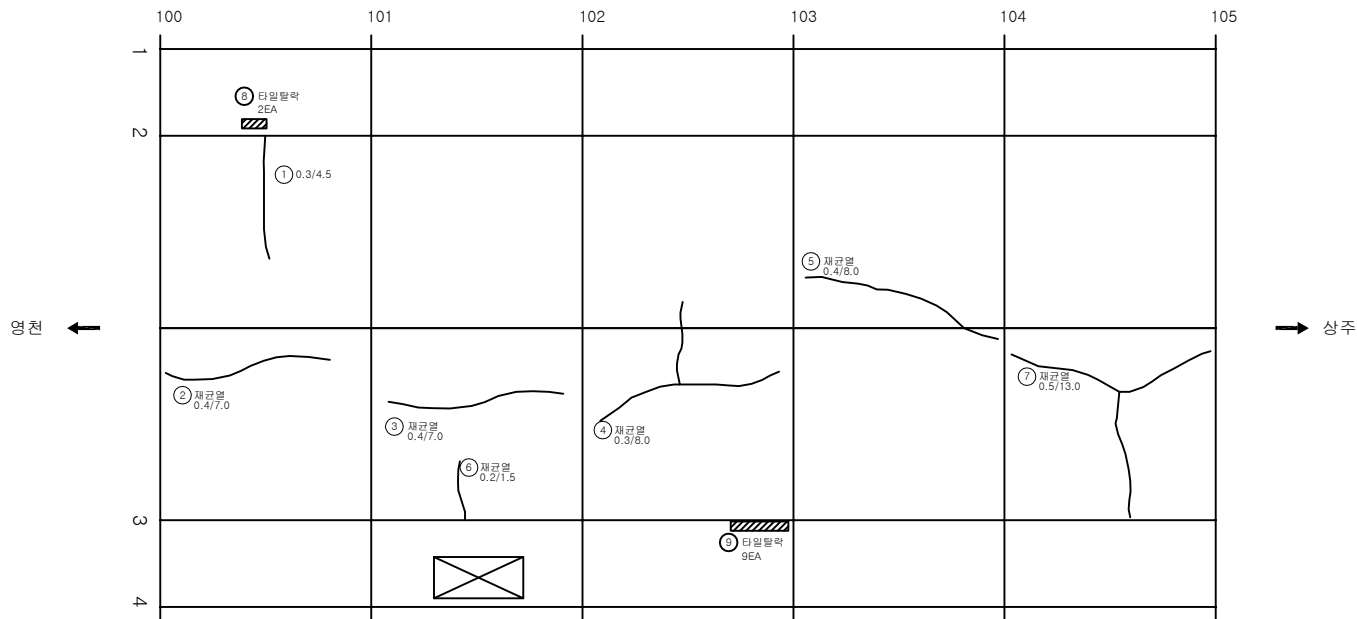


207

	간 도		방 송 간 도		재 료 배 리	발 주 처 상주영원고속도로(주)
	방 치, 방 쉼		막 기, 좌 승		제 수	영 도 영 상주영원고속도로 시설물 안전·화재점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	나 소, 승 객 수		조 직		회 직 물	단 도 영 영동고속도로(상주방향) 외곽조사항도
	제 기 수		방 아		방 아	단 도 영 영동고속도로(상주방향) 외곽조사항도
	부 소		방 아, 방 쉼		기 타	단 도 영 060

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.101~105

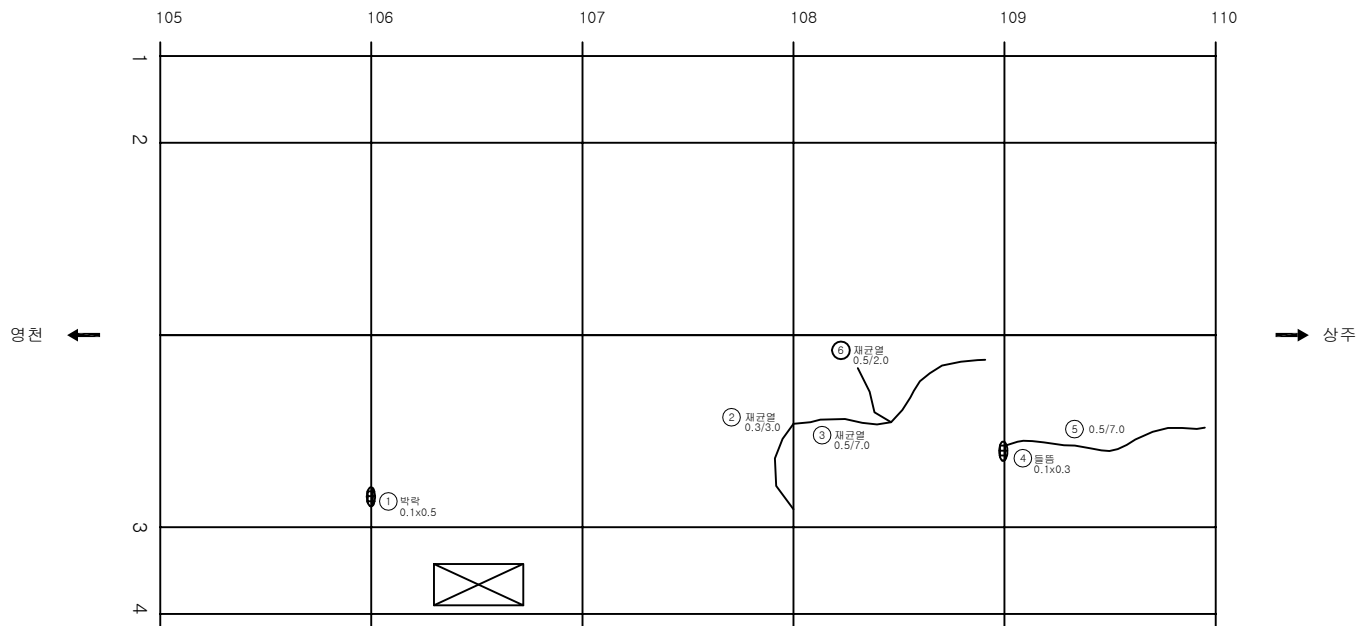
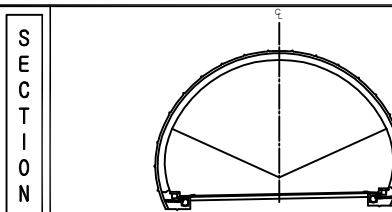
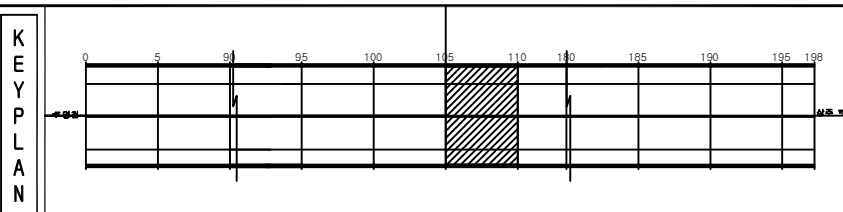
손상물량표



지 능				발 주 처 상주영원고속도로(주)
				영 역 명 상주영원고속도로 시설물 안전-유지관리 및 성능평가 용역 (2028년 상반기 정기안전점검)
				도 면 명 영동타도(상주방향) 외관조사상도
				도 면 연 061
				

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.106~110

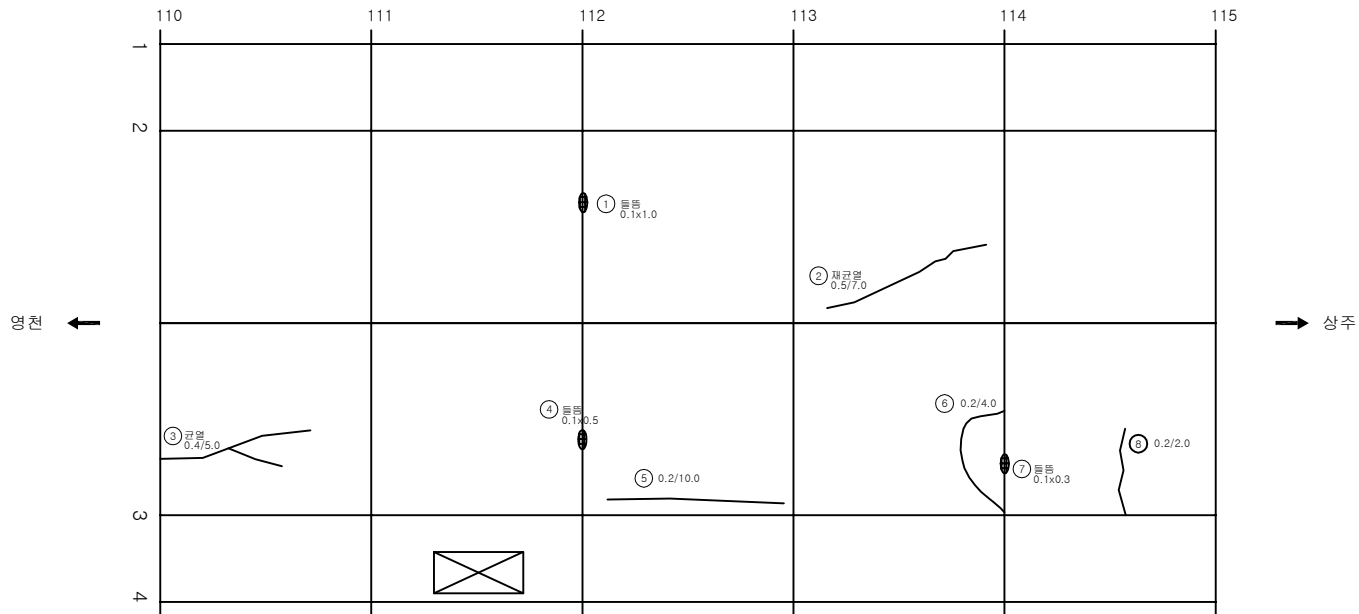
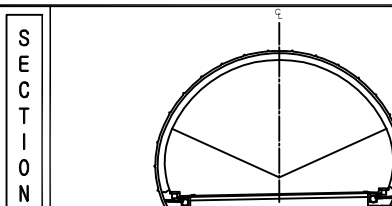
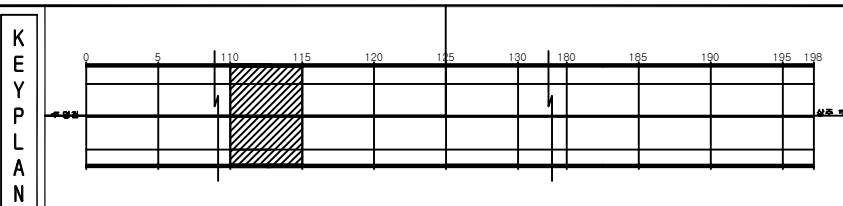
손상물량표

[illegible]

지 원		빈 칸		정사각형		재량문리	별 주 치 상주영전고속도로(주)
		태양기호		직선, 수평선		채수	영 조 명 상주영전고속도로 시설물 안전-유지점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전검열)
		바둑이판		점점		퇴적층	
		수평선		대각		면 화	도 면 명 평효터널(상주방향) 외관조사망도
		대각		파동, 파선		기 타	도 면 번 호

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.111~115

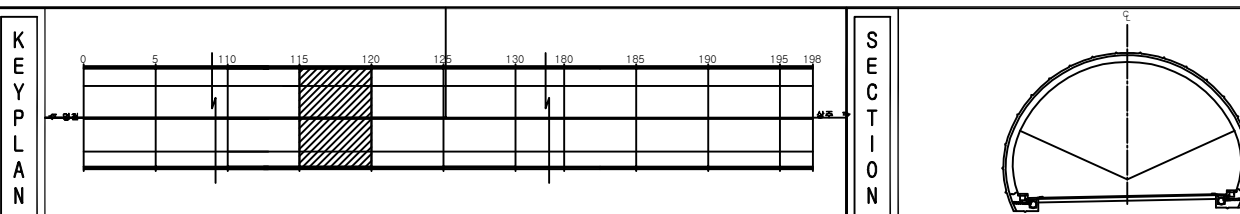
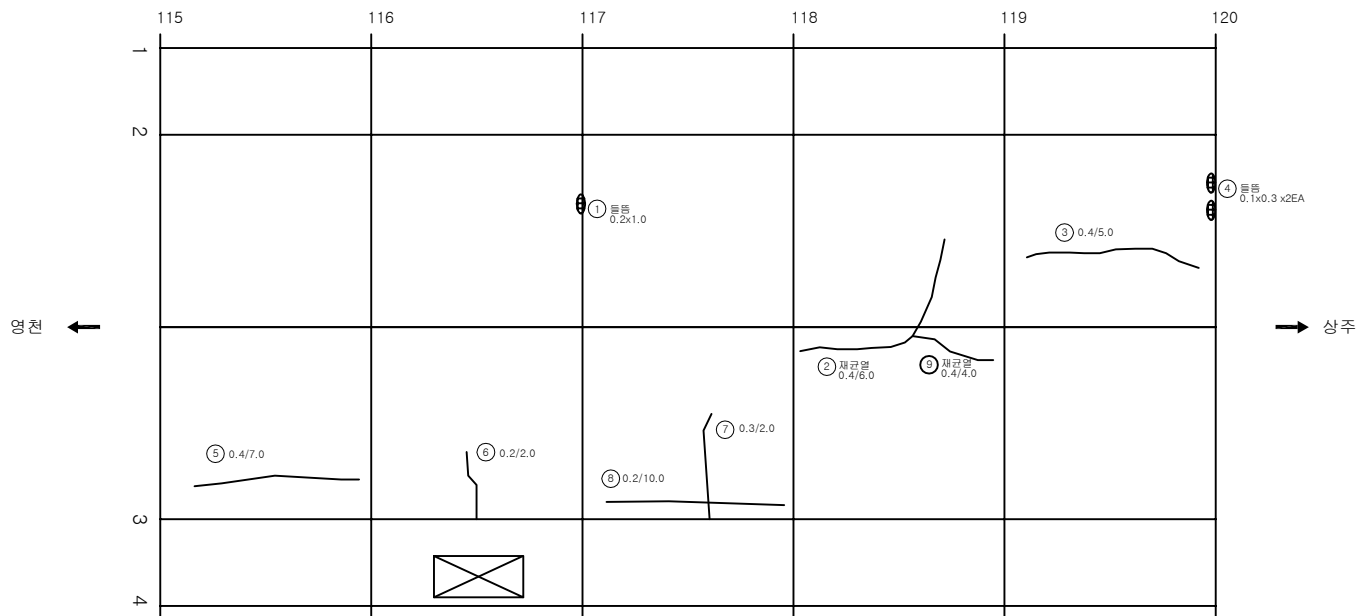
손상물량표

[illegible]

지 식				발 주 처 상주영천고속도로(주)
				용 역 명 상주영천고속도로 사설용 연천-원거리용 및 생활용가 용역 (2020년 상반기 정기안전점검)
				도 면 명 영호타원(상주방향) 외관조사상도
				도 면 번 호 063

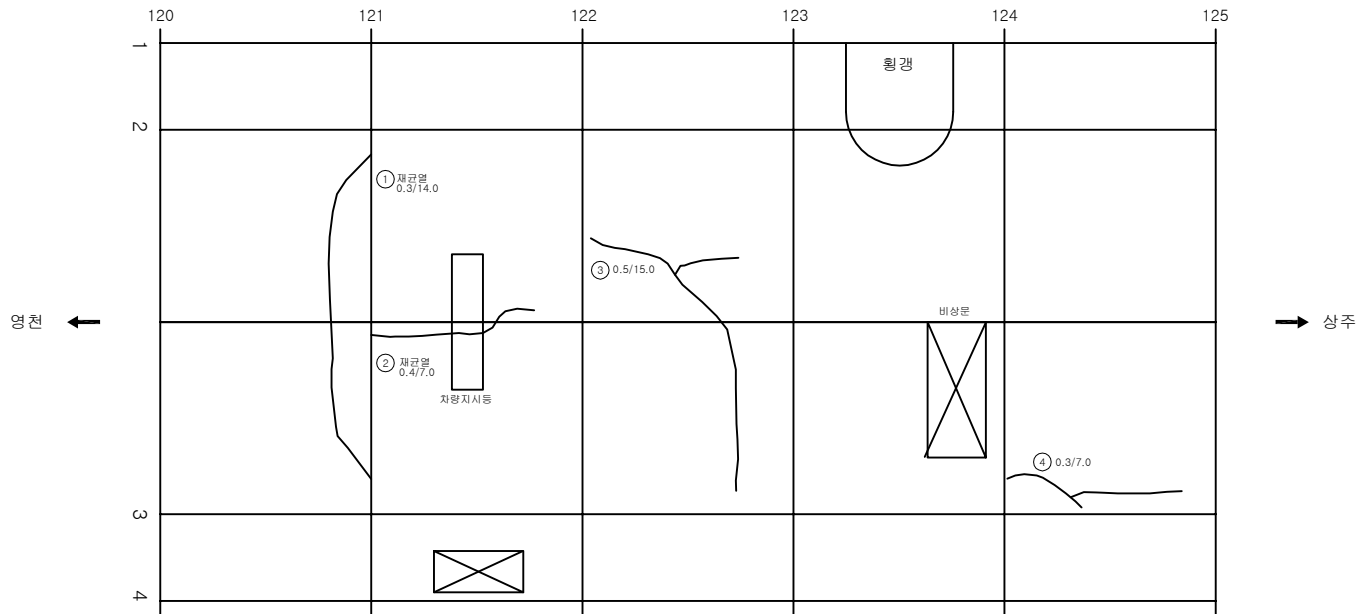
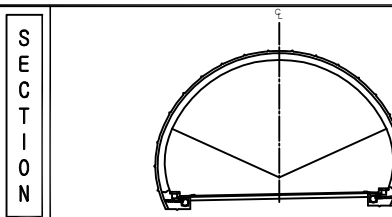
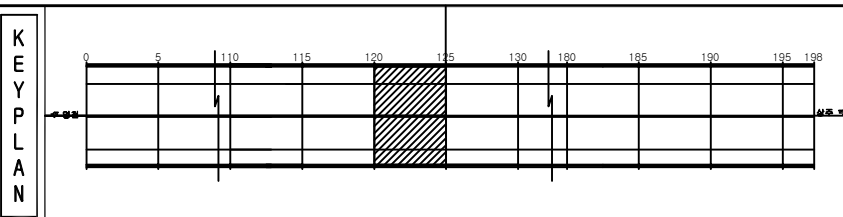
ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.116~120

손 상 물 량 표



ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.121~125

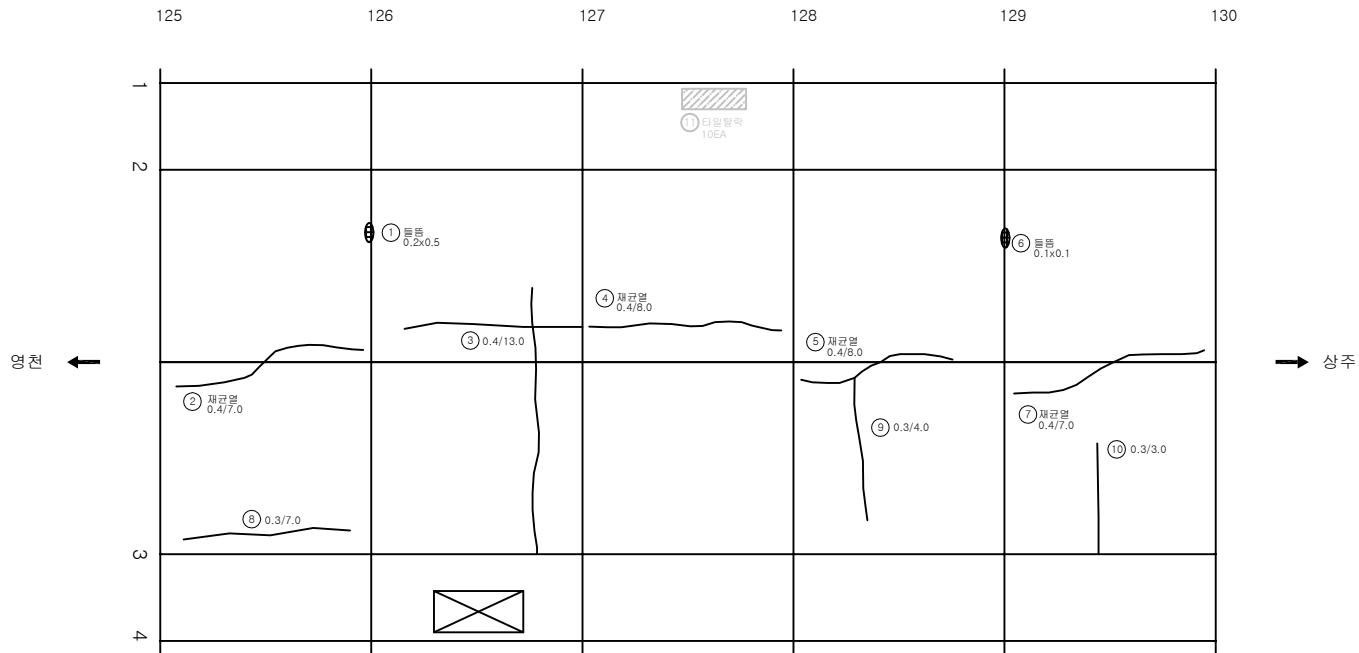
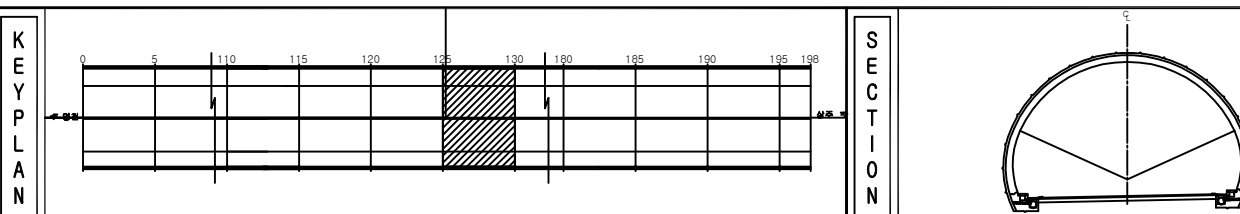
손상물량표

[illegible]

지 식		간		양상균열		재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
		면치, 광물		바닥, 파손		채수	용 의 명 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
		누수, 습윤부		포 대		퇴적물	도 면 명 영호터널(상주방향) 외관조사상도
		철근노출		전 하		열 화	도 면 명 영호터널(상주방향) 외관조사상도
		부 소		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 065

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.126~130

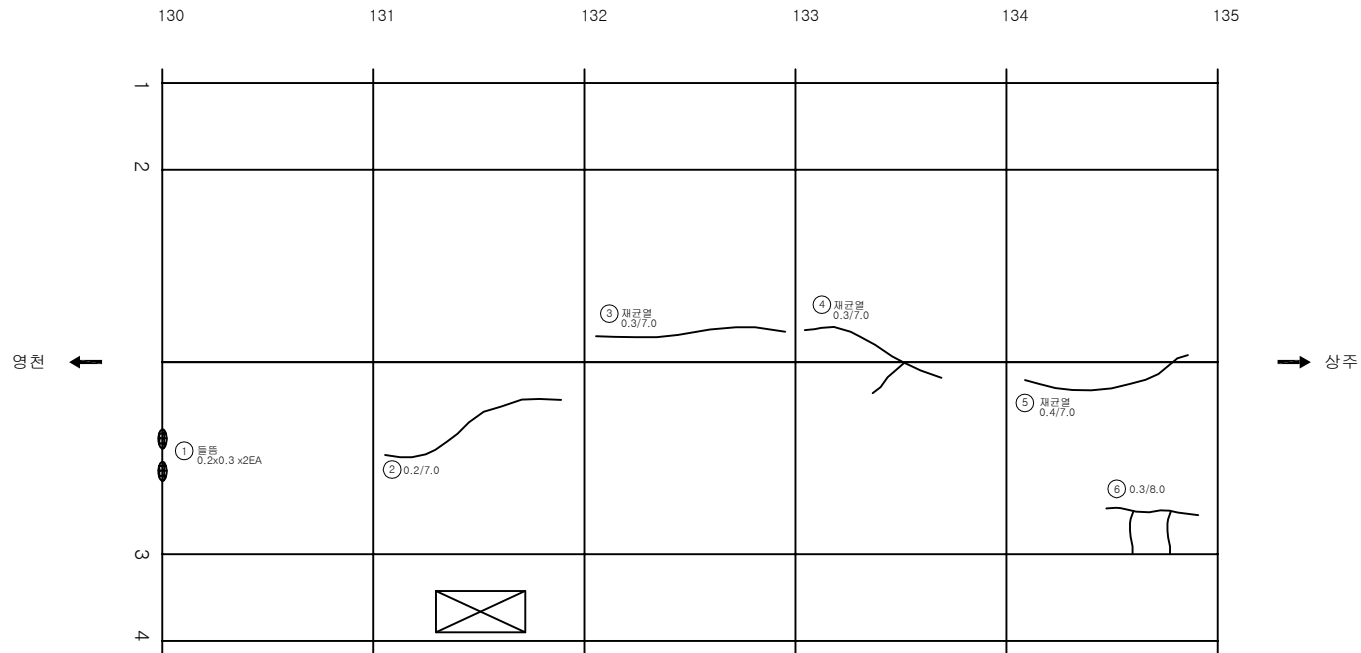
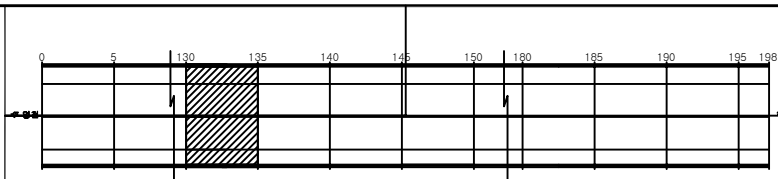
손상물량표

[illegible]

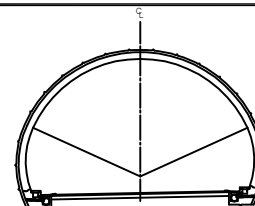
부속 添附				발 주 처 상주영천고속도로(주)
				용 의 영 상주영천고속도로 시설물 안전·점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
				내 면 영 평효다림(상주방황) 외관조사망도
				내 면 호 OSS

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.131~135

손상물량표

[illegible]

SECTION

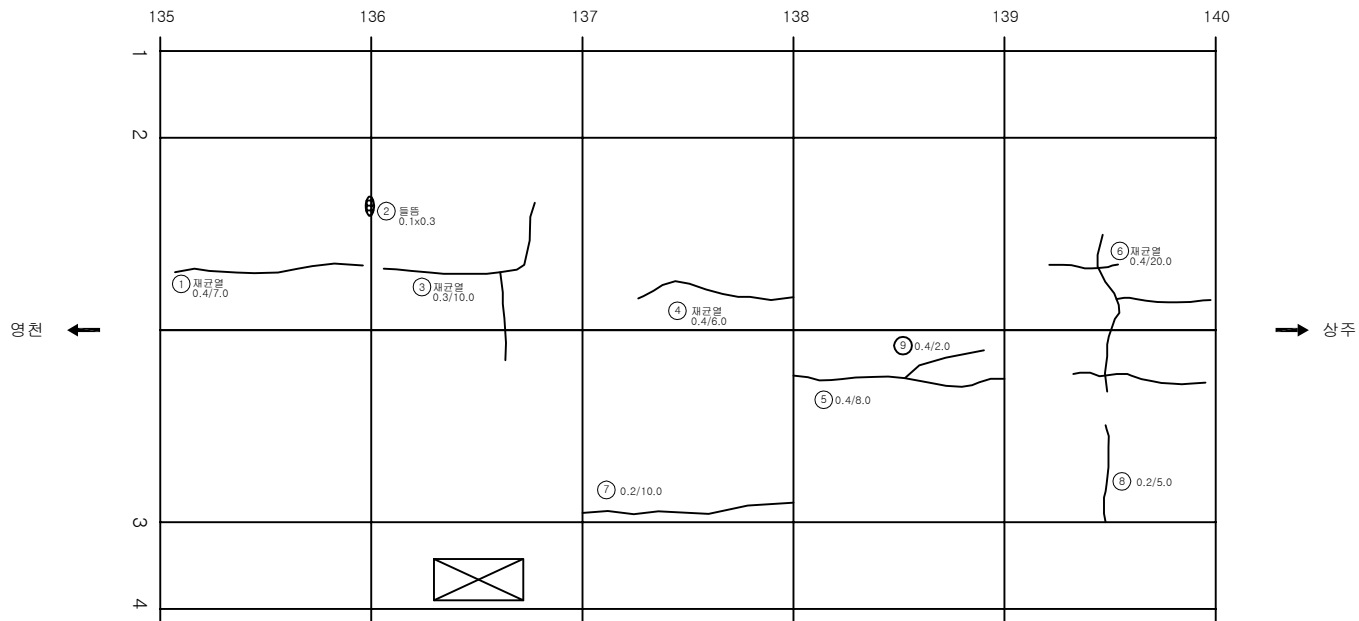
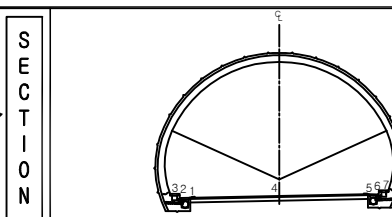
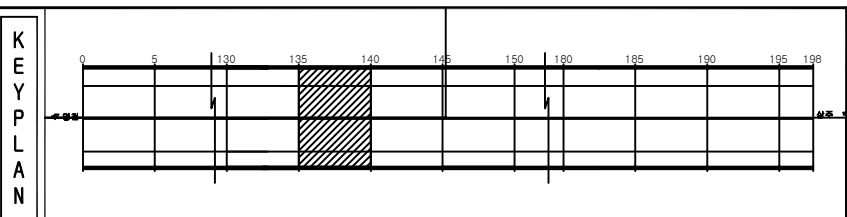


品名	2
----	---

	도 로		고속도로		국도	발 주 처 상주영건고속도로(주)
	대교, 교량		터널, 지하		차도	영 건 영 상주영건고속도로 시설물 안전·화재점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	차도, 승강장		도 계		역점	영 건 영 영동터널(상주방향) 외관조사항도
	도로		교량		차도	영 건 영 영동터널(상주방향) 외관조사항도
	도로		교량, 터널		기타	영 건 영 067

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.136~140

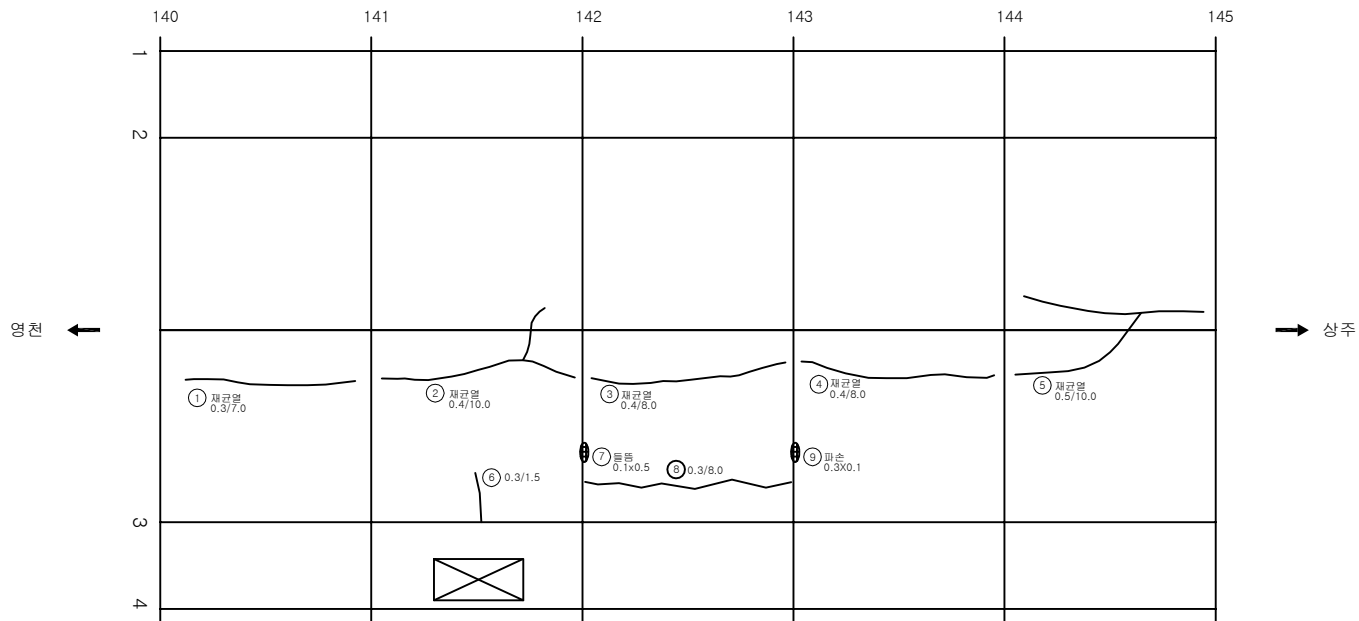
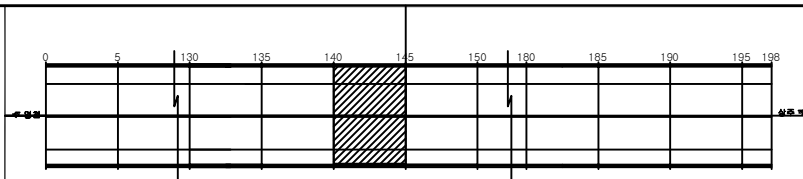
손상물량표

[illegible]

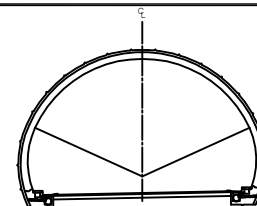
지 식	빈 칸	양상근표	재료분리	발 주 처 상주영전고속도로(주)
	면치, 명칭	박진, 파산	채수	영 의 명 상주영전고속도로 사설을 안전·환경점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전검열)
	누수, 수질	질 의	퇴적물	
	물고기 표	장 하	열 화	도 면 명 경호타월(상주방화) 외관조사망드
	부 고	지름, 직경	기 타	도 면 편 호 068

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.141~145

손상물량표

[illegible]

SECTION

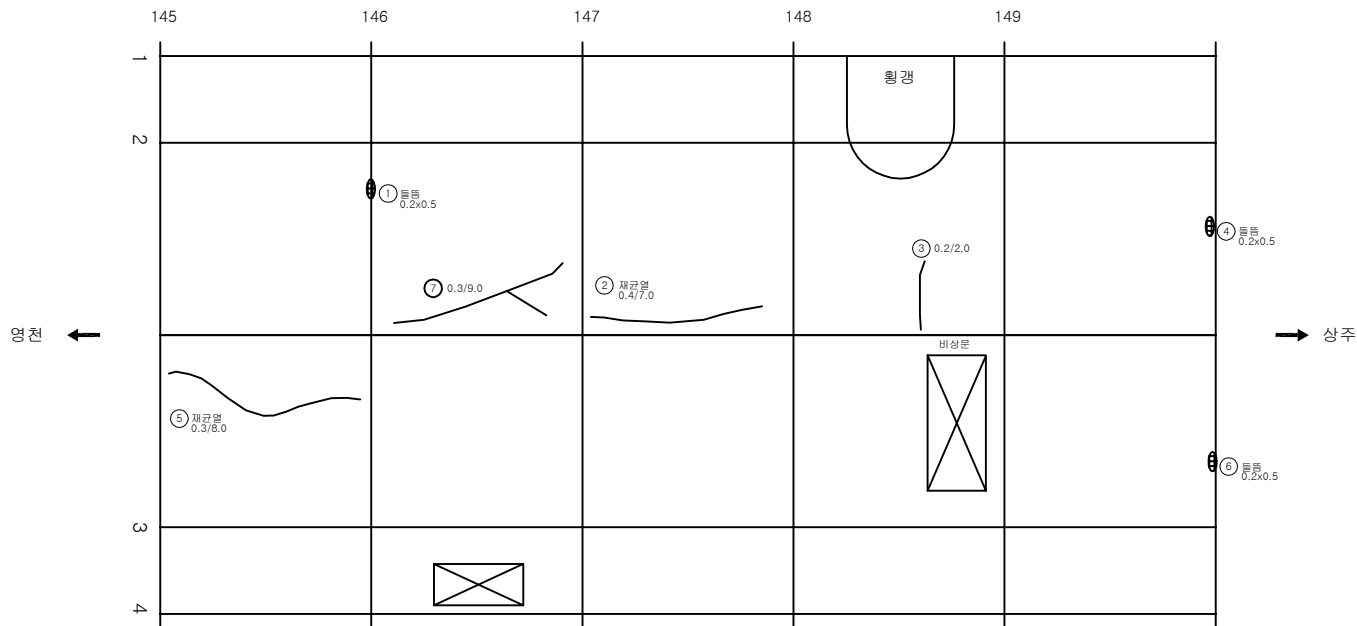
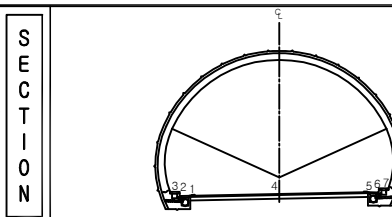
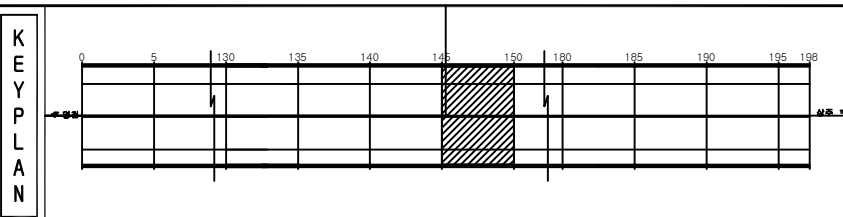


品名	2
----	---

	도		고속도로		국도	발 주 처 상주영선고속도로(주)
	시, 군, 구		읍, 면, 리		도로	영 상주영선고속도로 시설물 안전·화재점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	도로		도로		도로	내 영 경북도(상주지방) 외곽조사항도
	도로		도로		도로	내 영 069

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.146~150

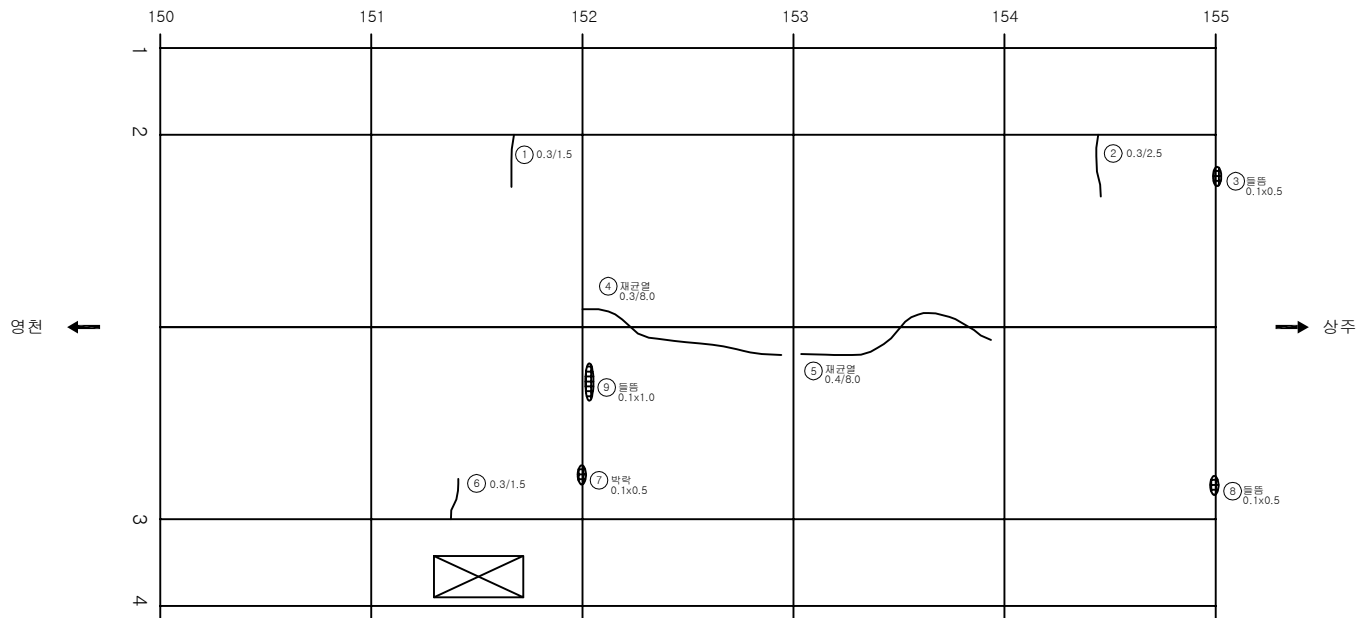
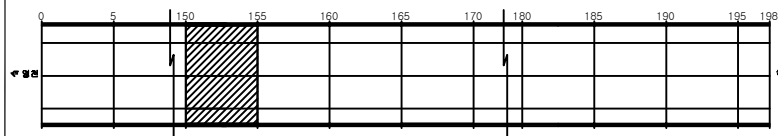

손상물량표

[illegible]

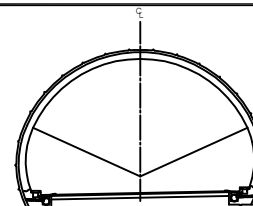
지 식		간		양상균열		재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
		면치, 침투		바닥, 파손		채수	용 의 명 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
		누수, 습윤		포 대		퇴적물	도 면 명 영호터널(상주방향) 외관조사상도
		철근노출		전 하		열 화	도 면 명 영호터널(상주방향) 외관조사상도
		부 소		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 070

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.151~155

손상물량표

[illegible]

SECTION

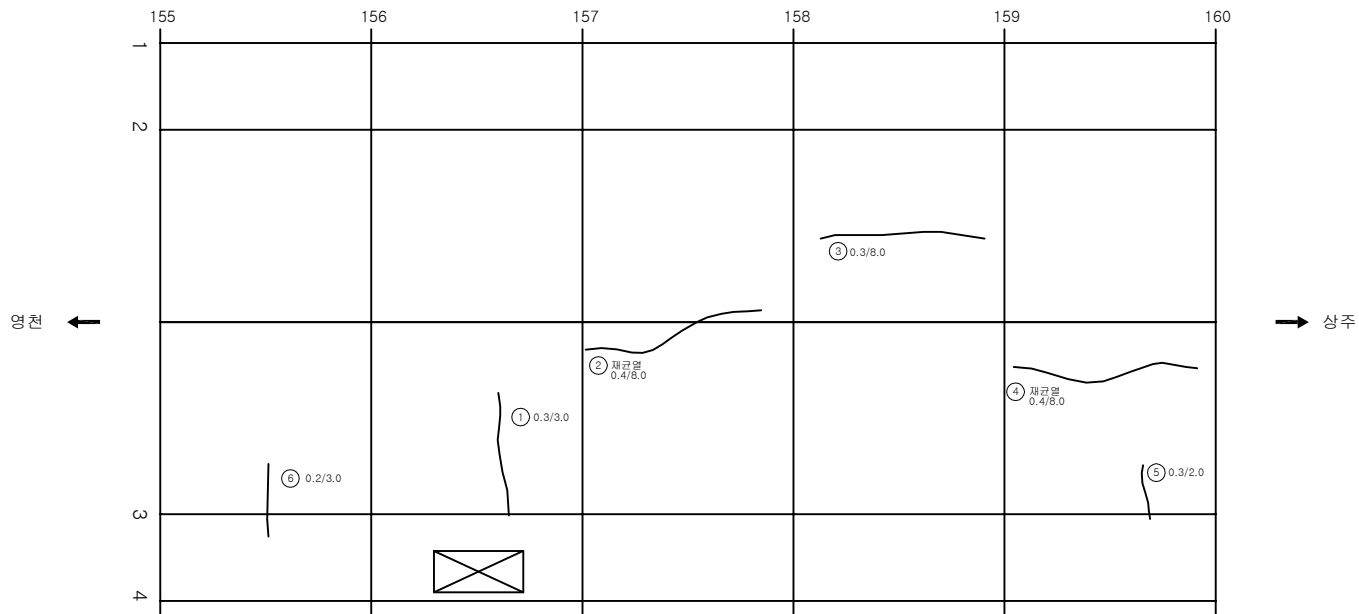
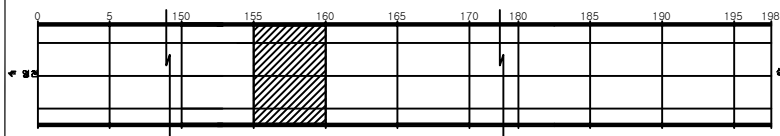



20	2
----	---

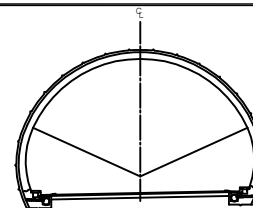
	빈 칸		양궁금줄		재료보리	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	면치, 면봉		바치, 바손		채수	배 지
	나수, 남주라		조 지		조적물	상주영천고속도로 시설물 안전·관리지원관 및 상능능가 품격 (2020년 상반기) 참가단원출품
	줄기나수		줄 하		줄 하	내 용 정음디폴(상주방학) 외관조사항도
	부 고		조물, 조형		기 타	도 면 면 호 071

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.156~160

손상물량표

[illegible]

SECTION

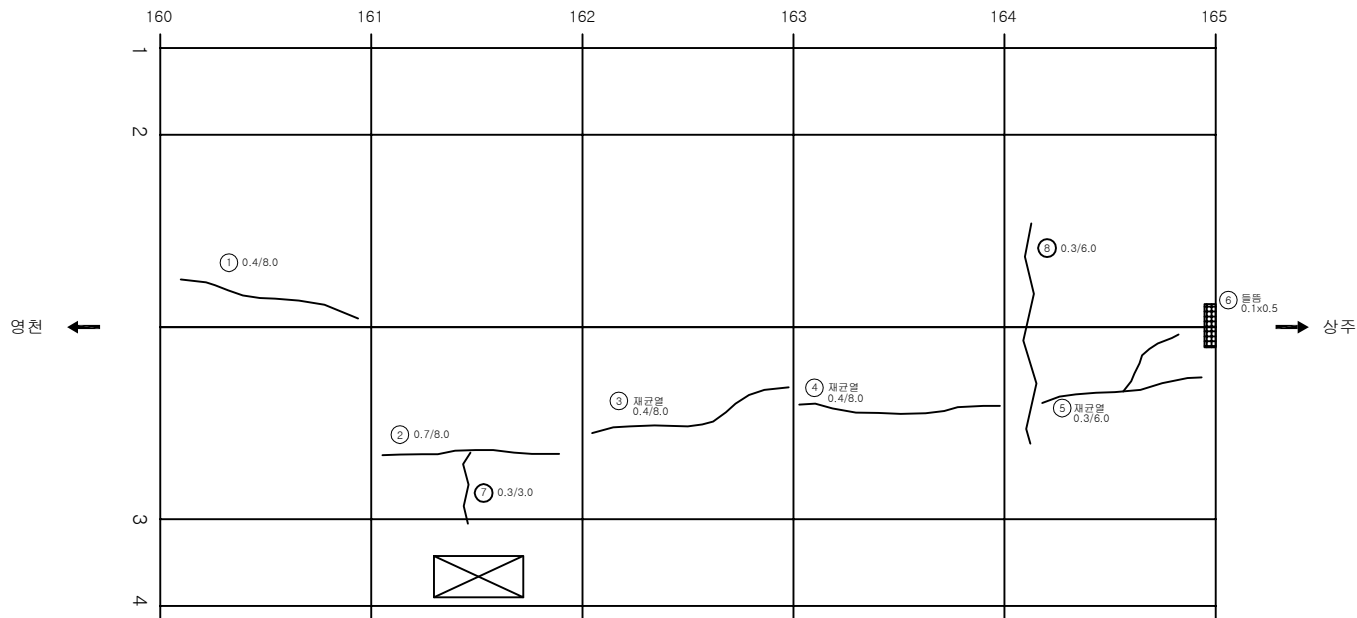
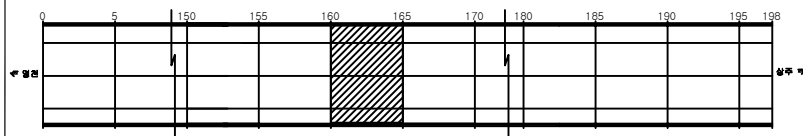



270

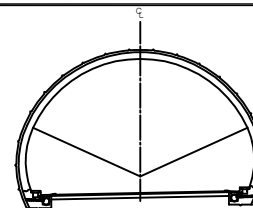
	빈 칸		빈 칸		빈 칸	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	태양, 여름		바둑, 바느		체수	물 영
	나무, 숲		눈, 눈		외국	상주영천고속도로 시설물 안전·화재경험 및 성능평가 용역 (2020년 상반기 평가단출발)
	검, 칼		바다		바다	바 영
	빈 칸		빈 칸		빈 칸	경북다문화(상주지방) 외관조사사업도
	빈 칸		빈 칸		빈 칸	도 면 면 출 072

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.161~165

손상물량표

[illegible]

SECTION

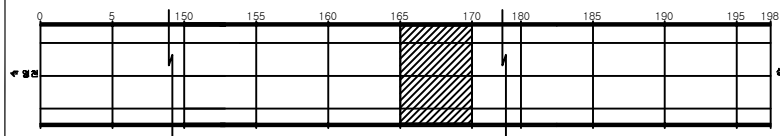

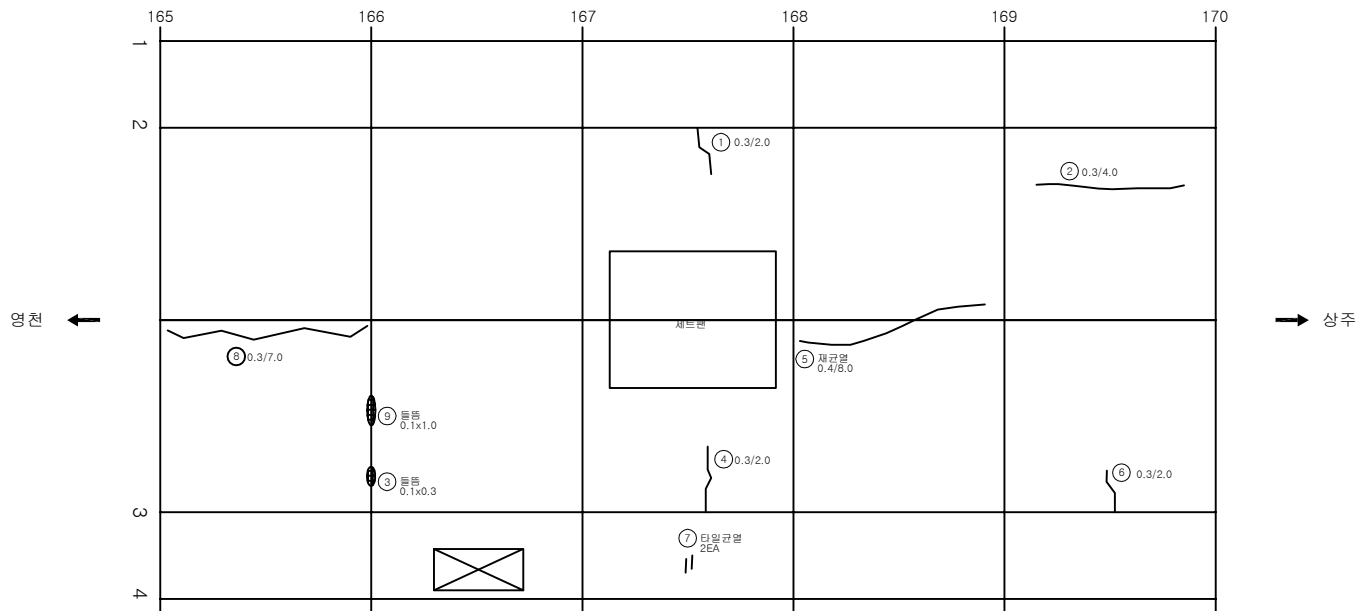


20

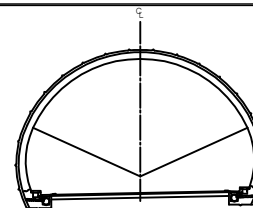
	빈 칸		양승근형		채요빈리	참 주 치 상주영친고속도로(주)
	면치, 면부		박진, 박순		채수	물 모 염
	나수, 남원리		조진		조적률	상주영친고속도로 시설물 안전-환경관리 및 성능평가 용역 (2020년 상반기 정기안전점검)
	홍기나수		전하		전하	면 염
	부조		최명, 민형		기타	면 염 경호디젤(상주부방) 외관조사용도
						도 면 면 호 073

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.166~170

손 상 물 량 표



SECTION

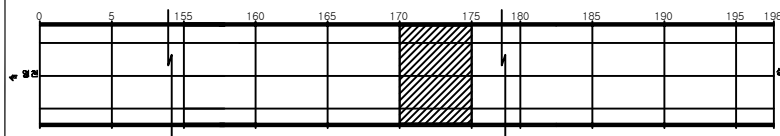

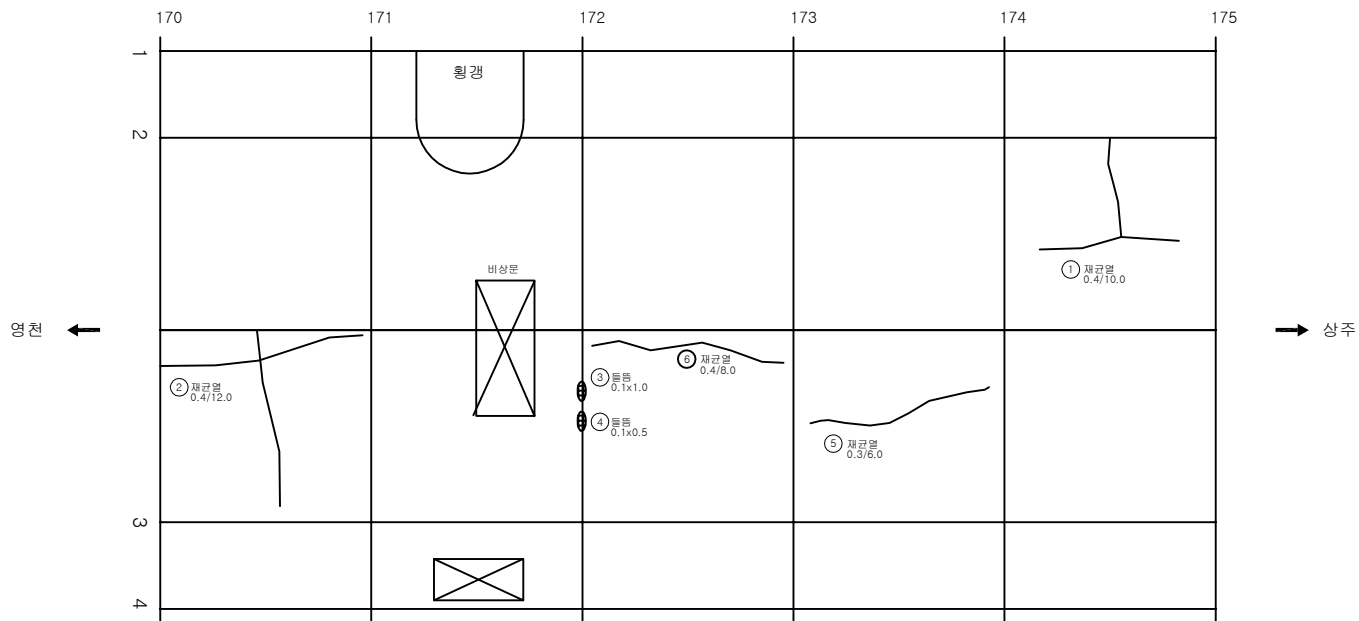


2	3
---	---

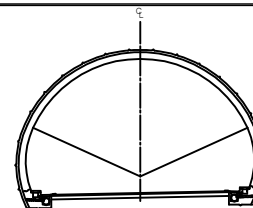
	빈 칸		양궁금줄		재료보리	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	면치, 양봉		박지, 파손		채수	물 보 영
	나수, 삼지라		조지		외적물	상주영천고속도로 시설물 안전·관리권 및 성능평가 용역 (2020년 상반기 평가단결과)
	줄기나수		전 하		물 하	면 영 경북다문화(상주지방) 외관조사사업
	부 조		조명, 연행		기 타	도 면 변 호 074

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.171~175

손상물량표



SECTION

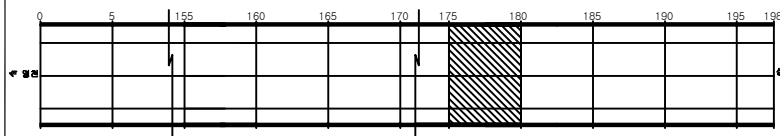

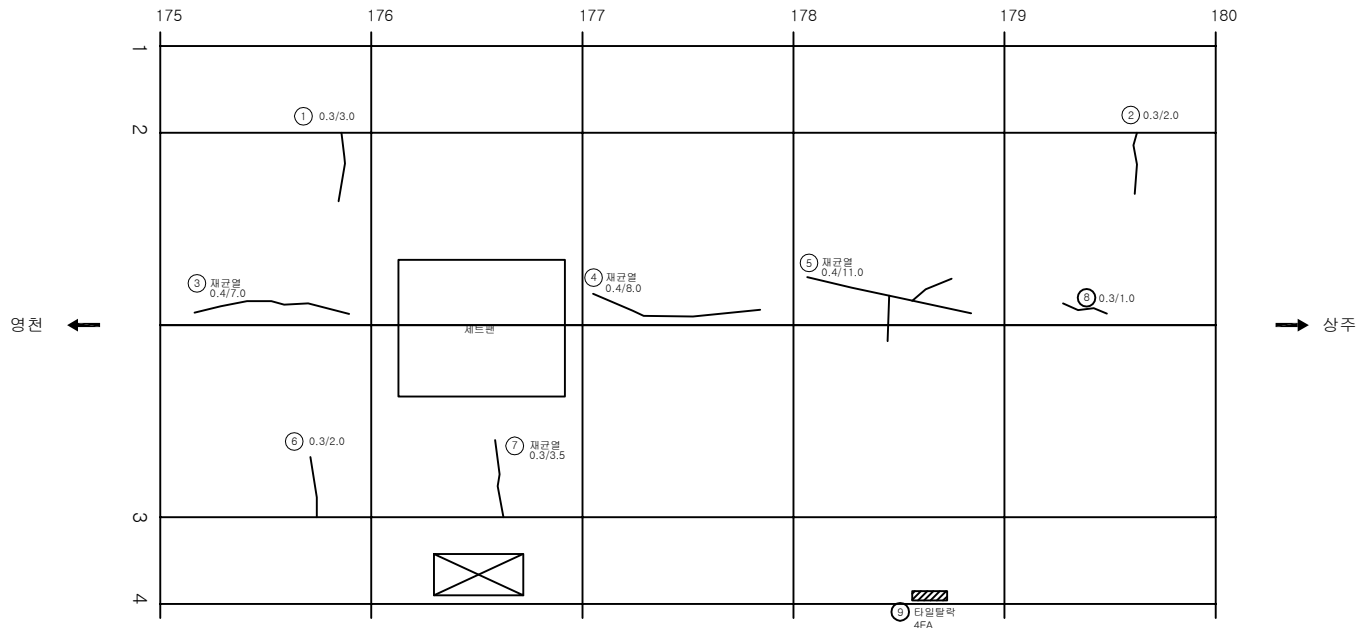


270

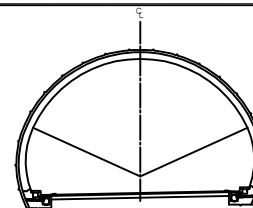
	도		고속도로		국도	발 주 처 상주영건고속도로(주)
	면적, 도시		면적, 읍면		면적	영 건 영 상주영건고속도로 시설물 안전·화재점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	면적, 읍면리		면적		면적	영 건 영 경북도립(상주캠퍼스) 외곽조사항도
	도로		도로		도로	영 건 영 075

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.176~180

손상물량표



SECTION

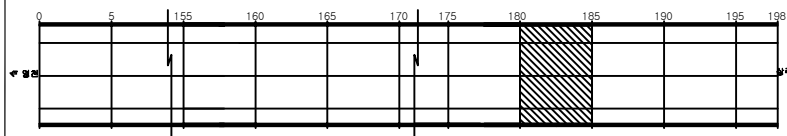

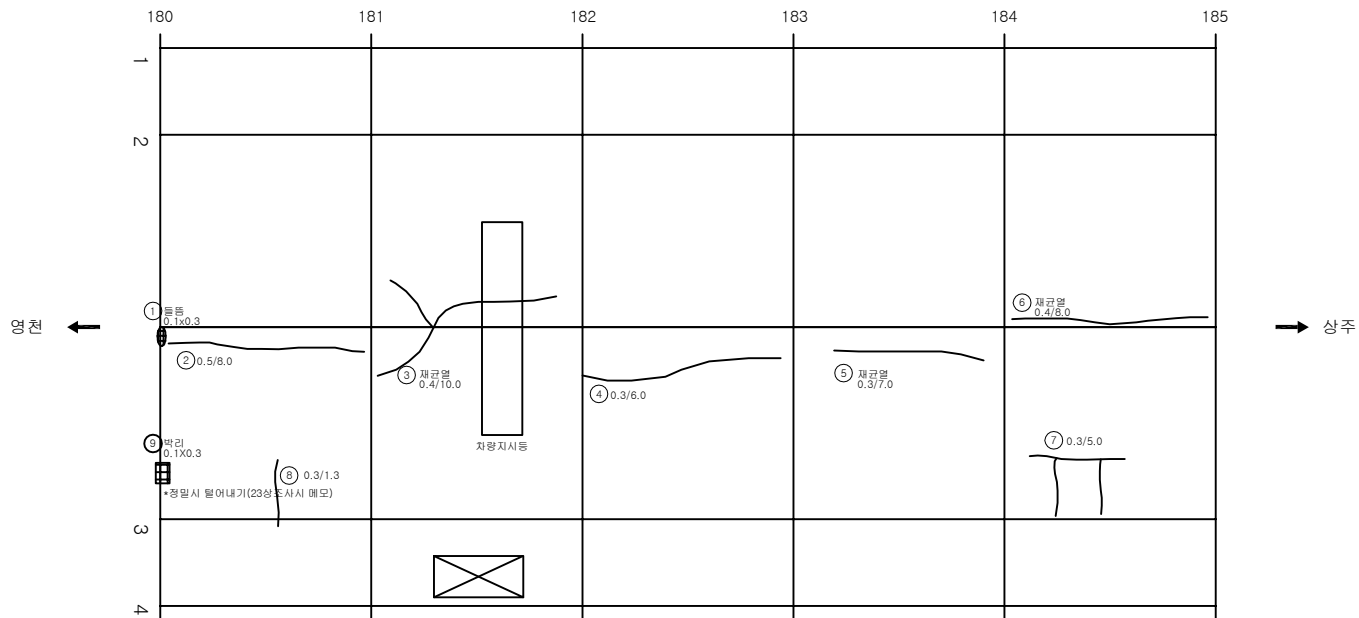


2	3
---	---

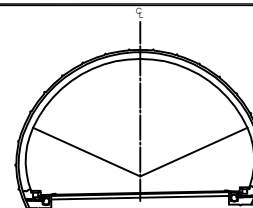
	간 없음		양상금양		재료본리	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	면치, 면물		막리, 막손		채수	배 치
	나수, 삼각수		점 점		외적물	상주영천고속도로 시설물 안전-관리점검 및 성능평가 용역 (2020년 상반기) 참가단(종류)
	줄기 나뭇		줄 아		줄 아	내 면 정충터널(상주방향) 외관조사방법
	부 치		회로, 회로		기 타	도 면 변 호 076

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.181~185

손상물량표



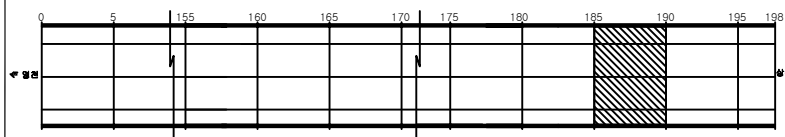

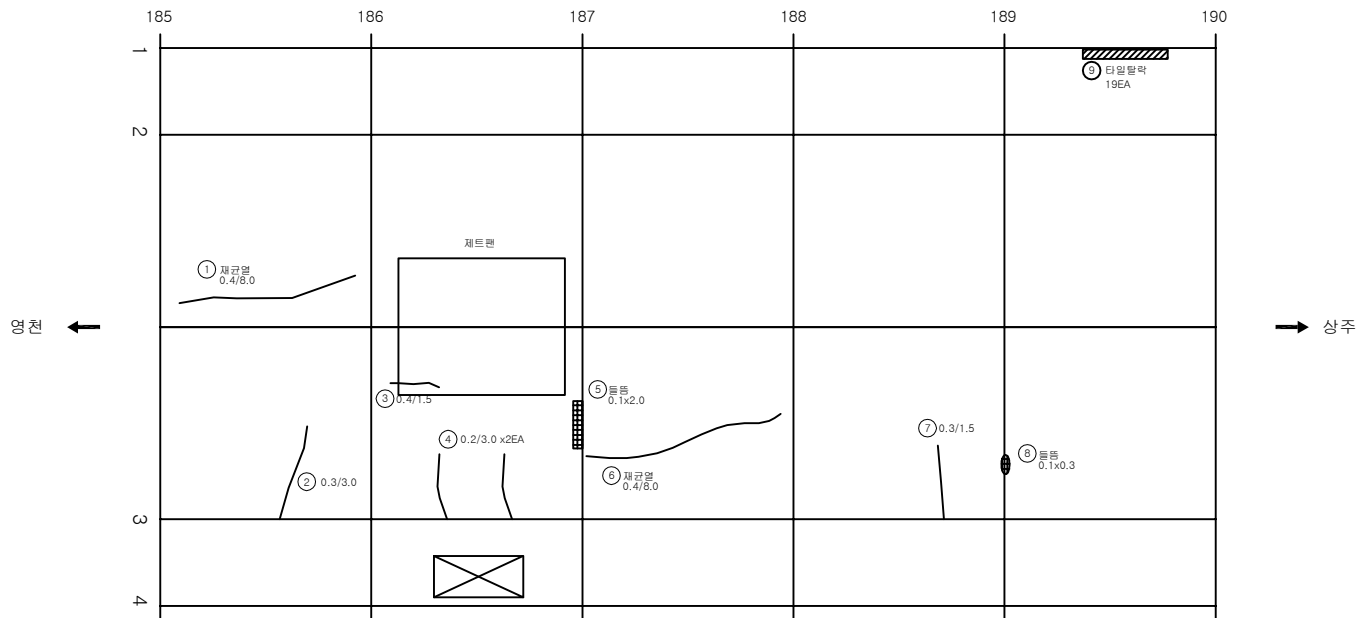
SECTION



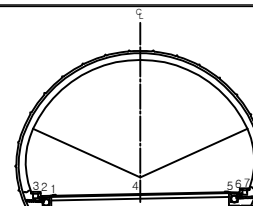
27

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.186~190

손상물량표



SECTION

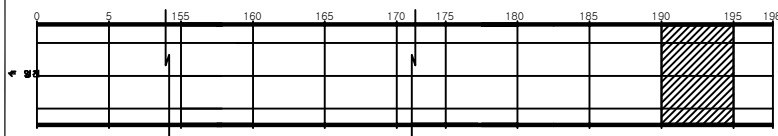

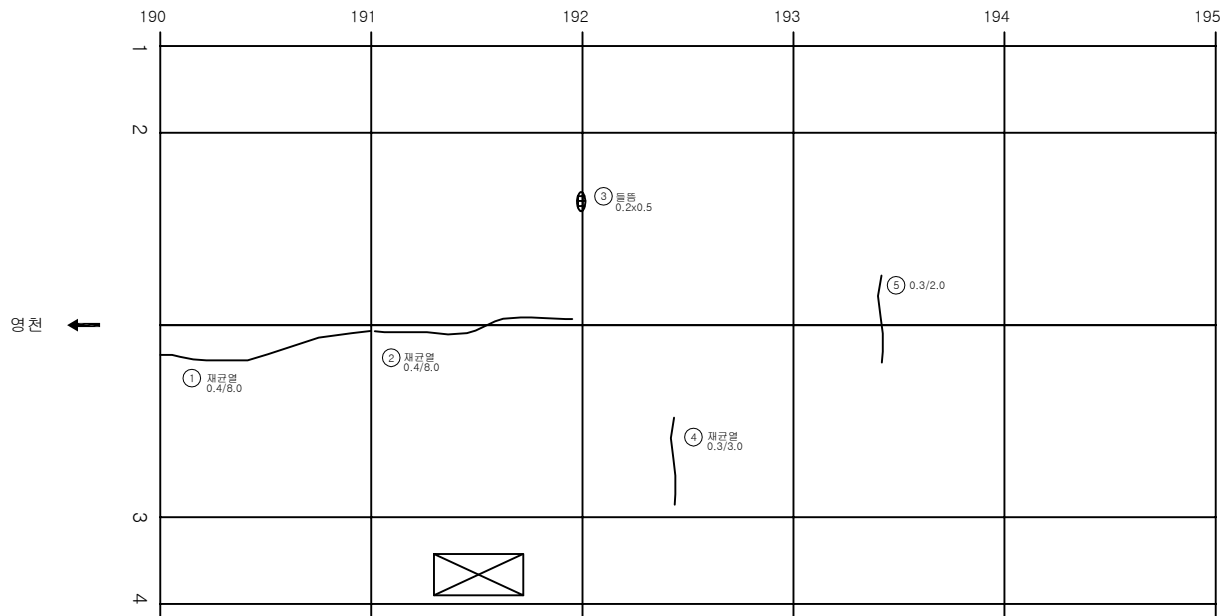


2	7
---	---

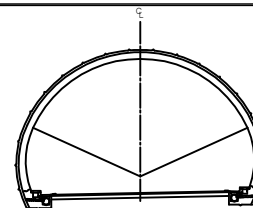
	직선		평행선		재료를 표시	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	면적, 방향		바닥, 파손		채수	
	누수, 습윤		도면		외곽물	상주영천고속도로 시설물 안전-유지점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	철근 노출		천하		굴하	
	부속		좌표, 방향		기타	도면명 평창타미(상주방향) 외관조사도 도면번호 078

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.191~195

손상물량표



SECTION

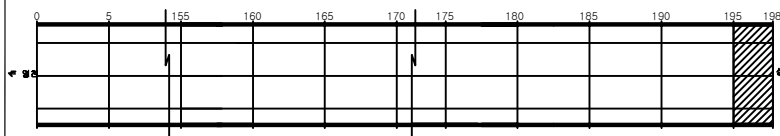

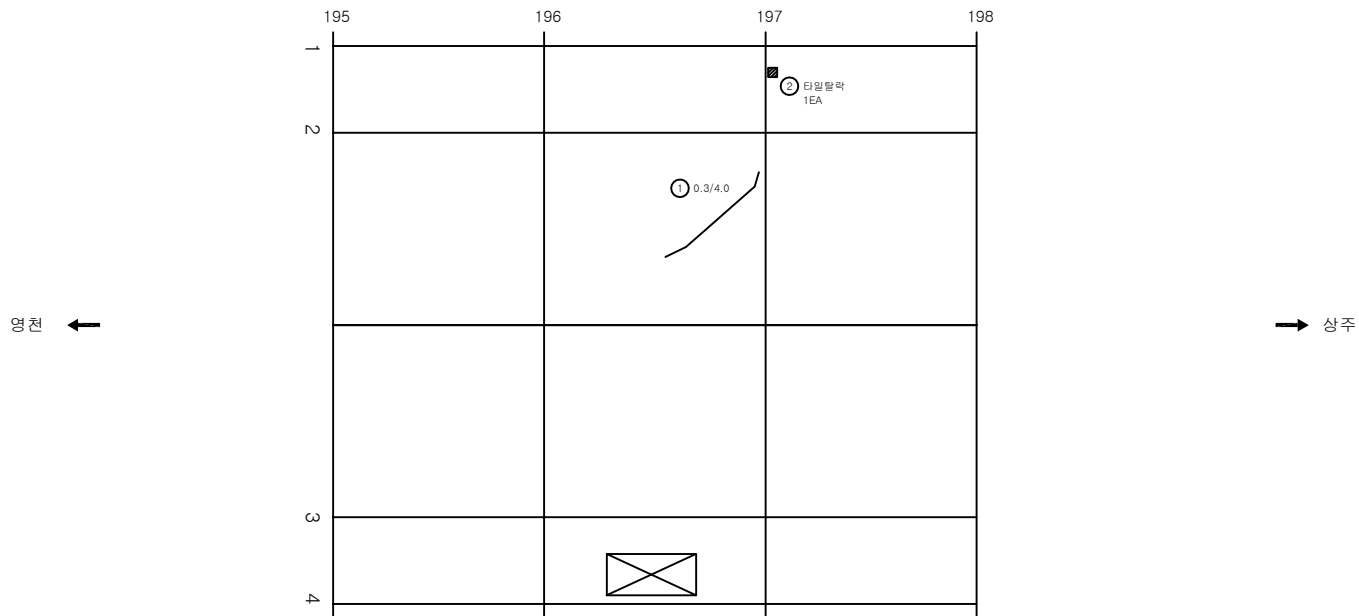


200

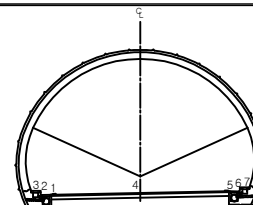
	간 없음		양상금양		재료본리	참 주 치 상주영천고속도로(주)
	면치, 면물		막리, 막손		채수	면 치 상주영천고속도로 시설물 안전-위자권 및 성능평가 용역 (2020년 상반기) 참가단결과물
	나노, 삼각형		막 리		외적물	면 치 경충타발(상주방향) 외관조사서양도
	줄기 나뭇		막 하		막 하	면 치 도 면 변 출
	부 치		파동, 파형		기 타	079

ID:평호터널(상주)-라이닝 Span No.196~198

손상물량표



SECTION



270

	도		고속도로		국도	발 주 처 상주영선고속도로(주)
	시, 군, 구		시, 군, 구		시	영 도 영 상주영선고속도로 시설물 안전·화재점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
	시, 군, 구		시		시	영 도 영 경북도청(상주지방) 외곽조사항도
	도		고속도로		국도	영 도 영 080

강문

