

서부간선지하도로 정기 , 정밀안전점검 용역



외관조사망도

(서부간선지하도로 (일직방향))-2공구

서서울도시고속도로(주)




(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

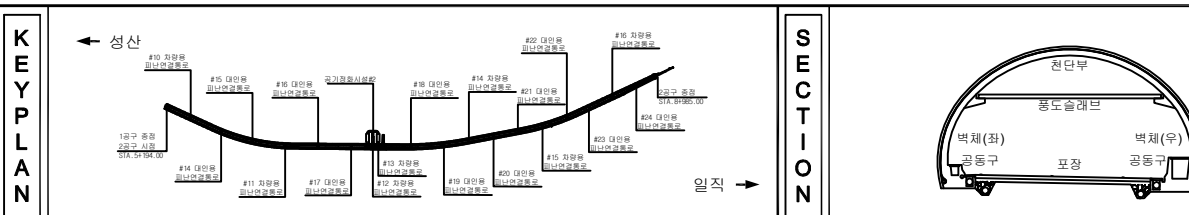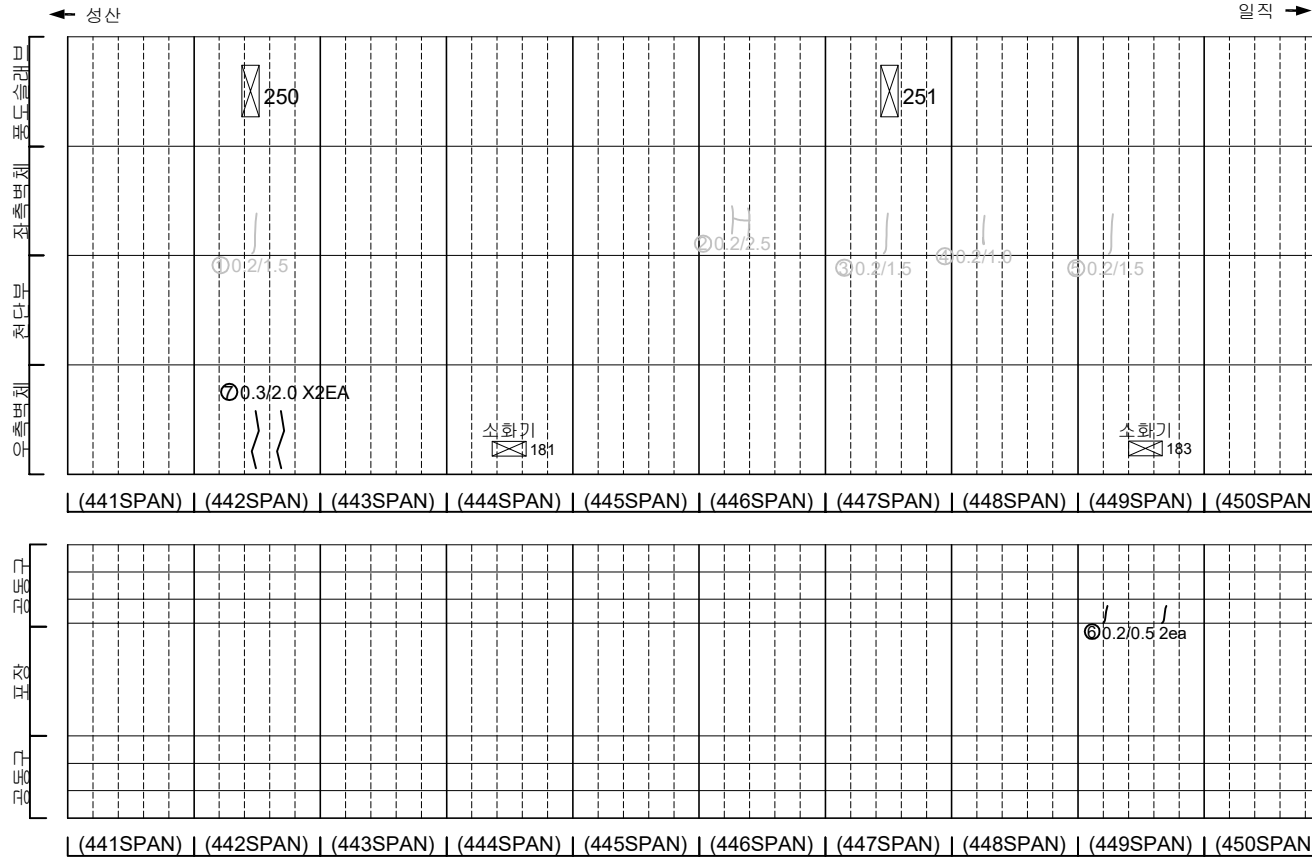[illegible]

지 리		단 면		양상근열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편치, 공동		박리, 파손		채수	용 의 명
		누수, 습한부		보 대		외적물	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 441~450구간(일직)
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 01


손 상 물 량 표

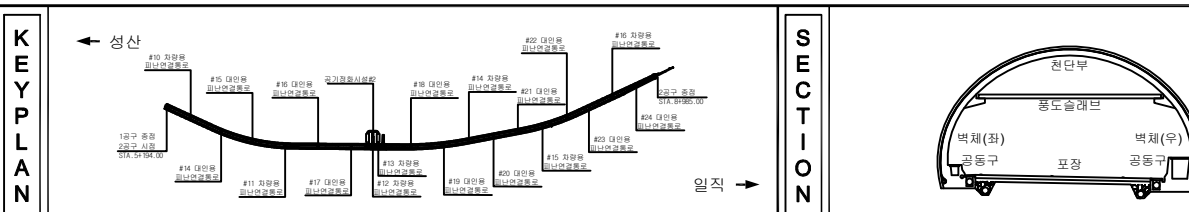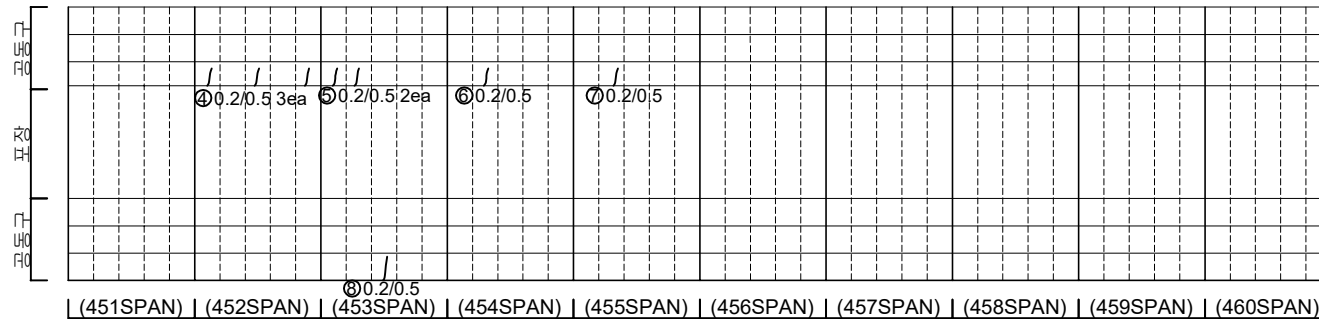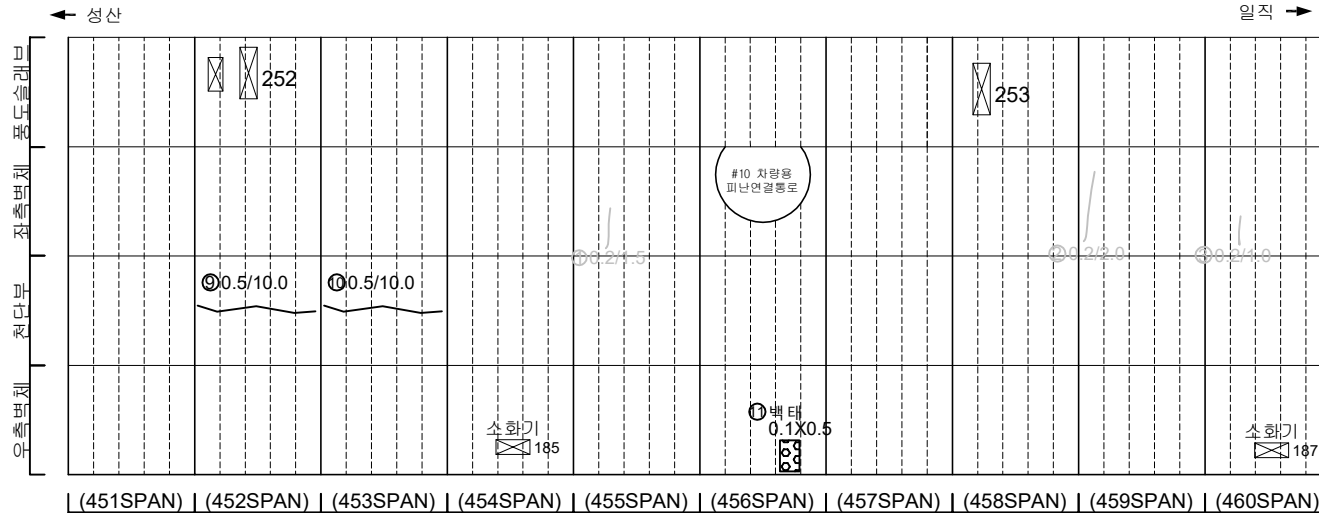[illegible]


지 표		단면		양상근원		재질근원	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		면적		복근		밀도	용 의 영
		부속		표면		면적률	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		절단		현상		열화	도 면 영 서부간선지하도로 NATM 451~460구간(일직)
		부속		정밀 측정		기타	도면번호 02

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
4	21하	측벽부	방상균열	-	1.5	1.5	2.25	m²	2	4.50	22'상 보수
5	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.5	1.50	m²	1	1.50	22'상 보수
6	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.5	1.50	m²	1	1.50	22'상 보수
7	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
8	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	3	3.00	22'상 보수
9	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.0	1.00	m²	1	1.00	22'상 보수
10	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.0	1.00	m²	3	3.00	22'상 보수
11	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.0	1.00	m²	1	1.00	22'상 보수
12	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
13	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

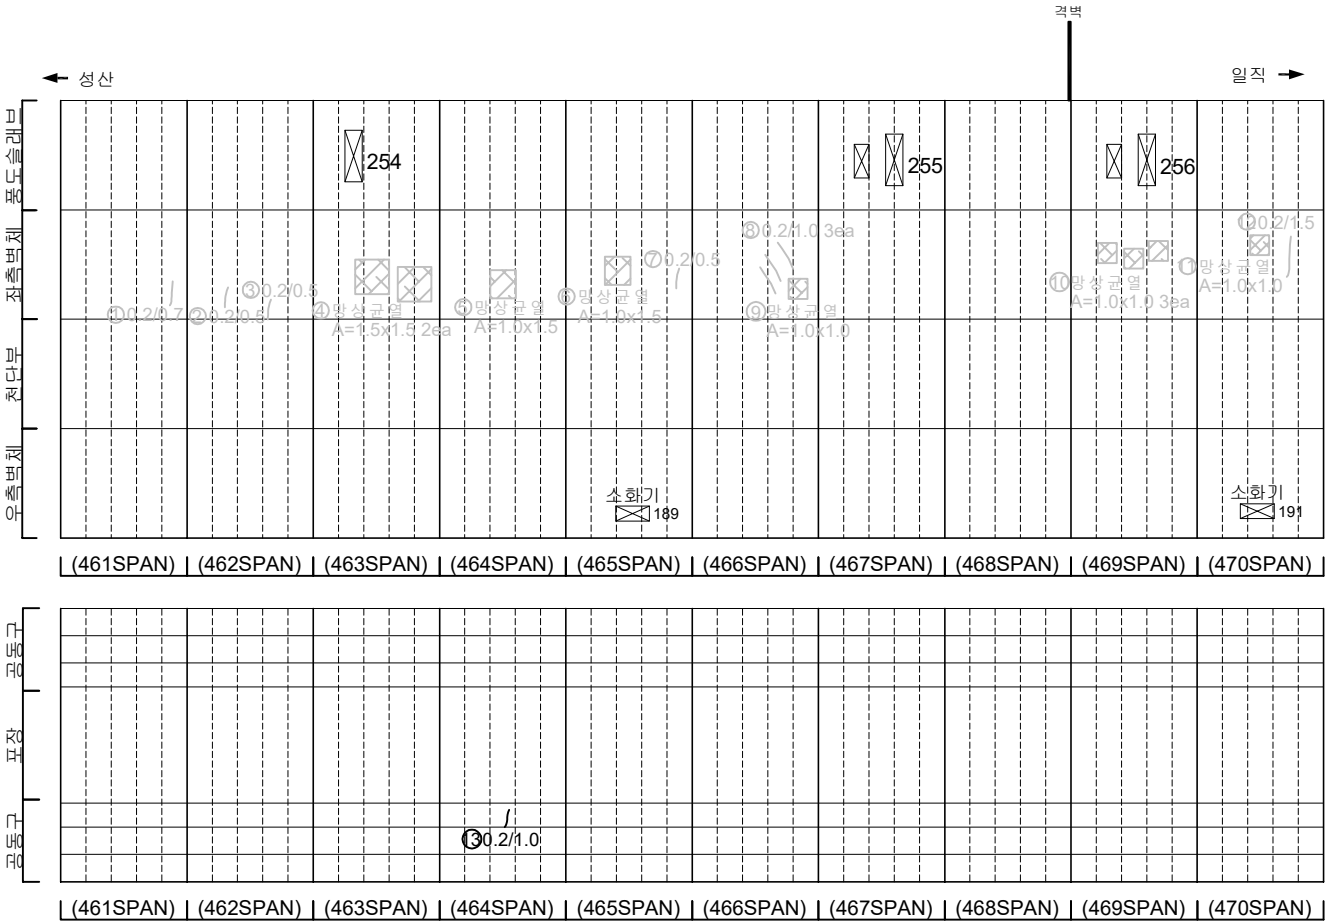

KEY PLAN

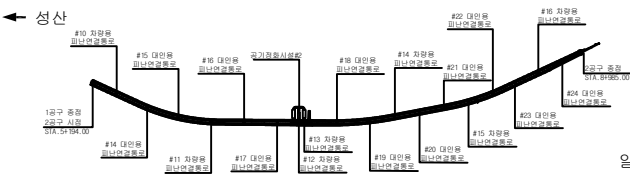

SECTION

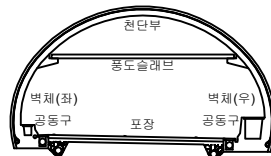


범례

	균열		방상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	수축, 습윤부		박태		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 461~470구간(일직)
도면번호	03

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 량량	단위	개소	총합 량량	
1	215	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
3	215	측벽부	망상균열	-	1.0	1.5	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
4	215	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
5	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보강
6	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보강
7	215	측벽부	재료분리	-	0.1	0.7	0.07	m	1	0.07	22'상 보강
8	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
9	215	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
10	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
11	235	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
12	235	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

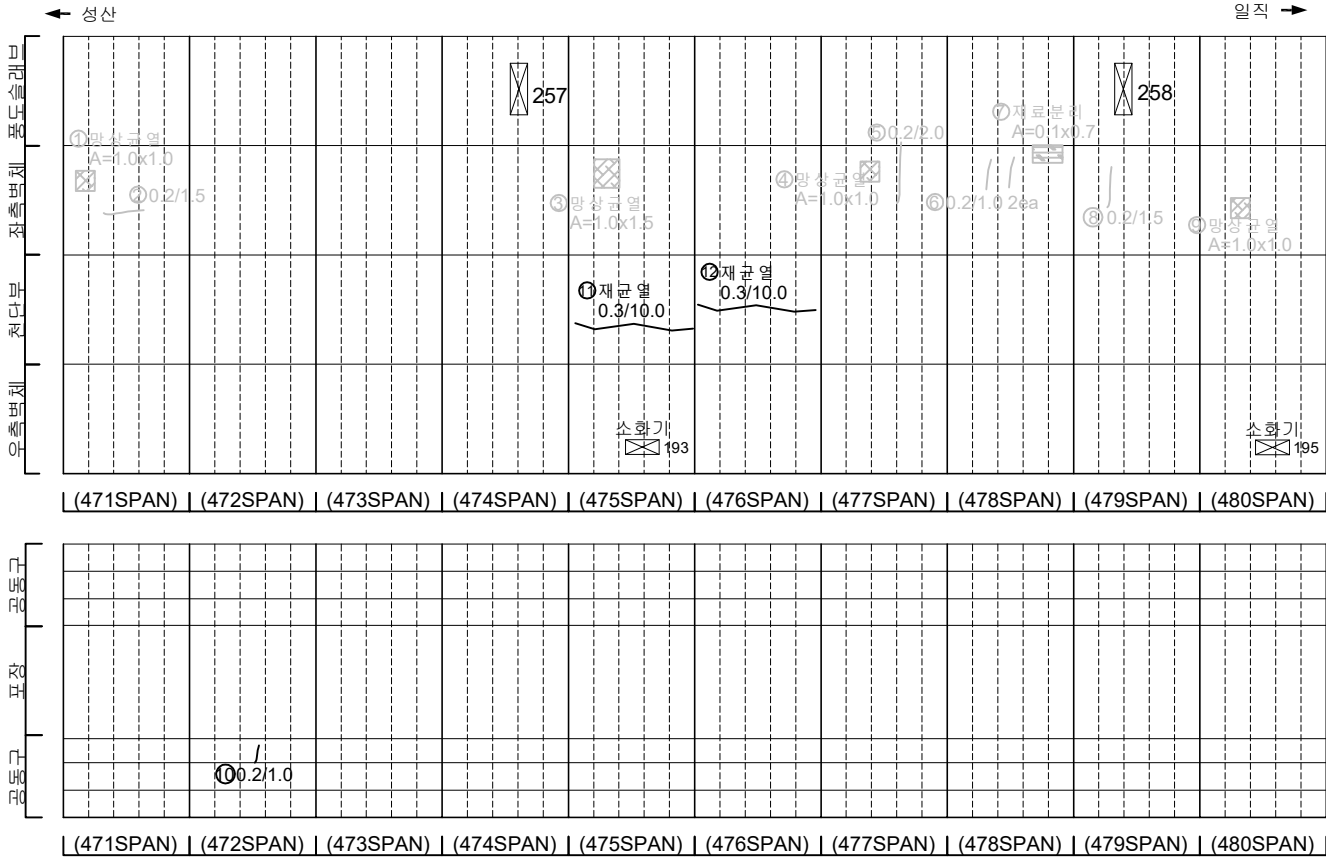

KEY PLAN

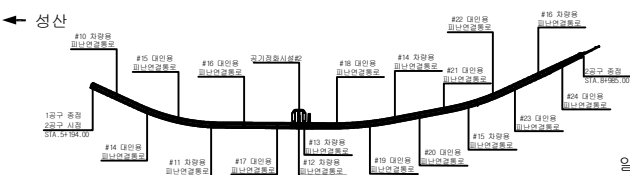


SECTION

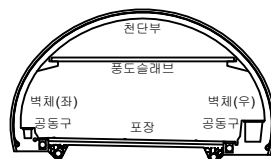


범 례	균열	망상균열	재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
	편지, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 습윤부	백태	퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 471~480구간(일직)
	철근노출	침하	열화	도면번호 04
	부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상률(%)	단위	개소	총합량	
1	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보강
2	215	측벽부	방상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
3	215	풍도슬래브	파손	-	0.1	0.1	0.01	m	1	0.01	
4	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
7	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
8	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
9	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.2	-	0.20	m	1	0.20	
10	235	측벽부	백태	-	0.2	2.0	0.40	m	1	0.40	
11	235	측벽부	백태	-	0.2	2.0	0.40	m	1	0.40	
12	235	측벽부	백태	-	0.2	2.0	0.40	m	1	0.40	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

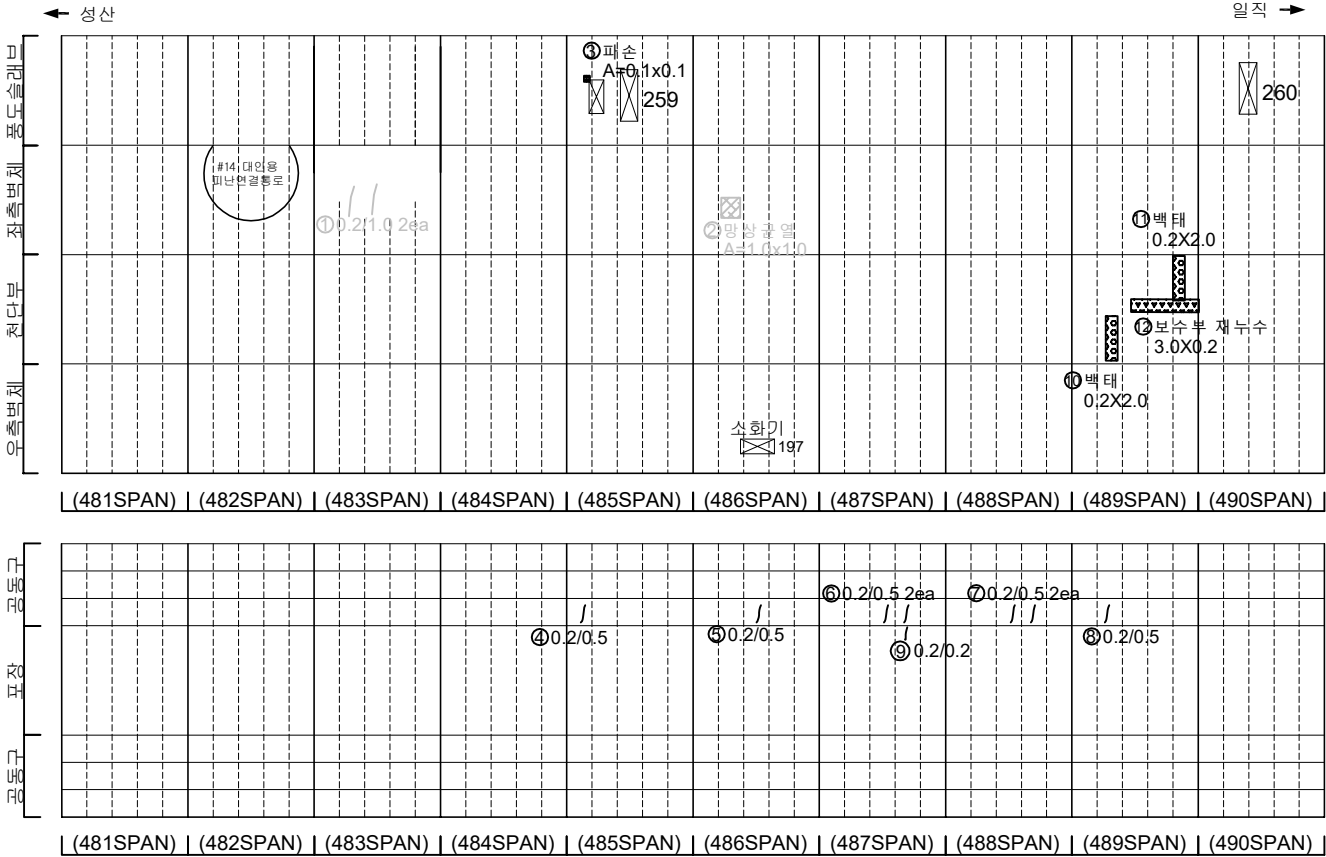

KEY PLAN

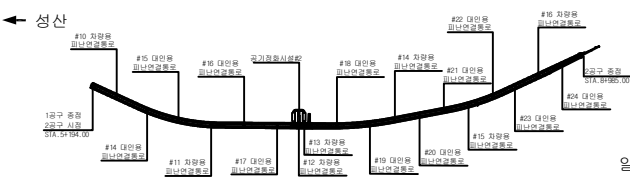

SECTION

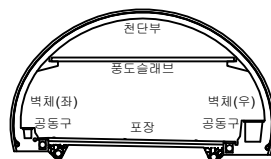


범례

	균열		방상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 481~490구간(일직)
도면번호	05

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소		총합 수량
1	21하	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2	21하	측벽부	재료분리	-	0.1	0.3	0.03	m	1	0.03	22'상 보강
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
7	21하	공동구	공동구 파손	-	0.1	0.1	0.01	m	4	0.04	
8	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

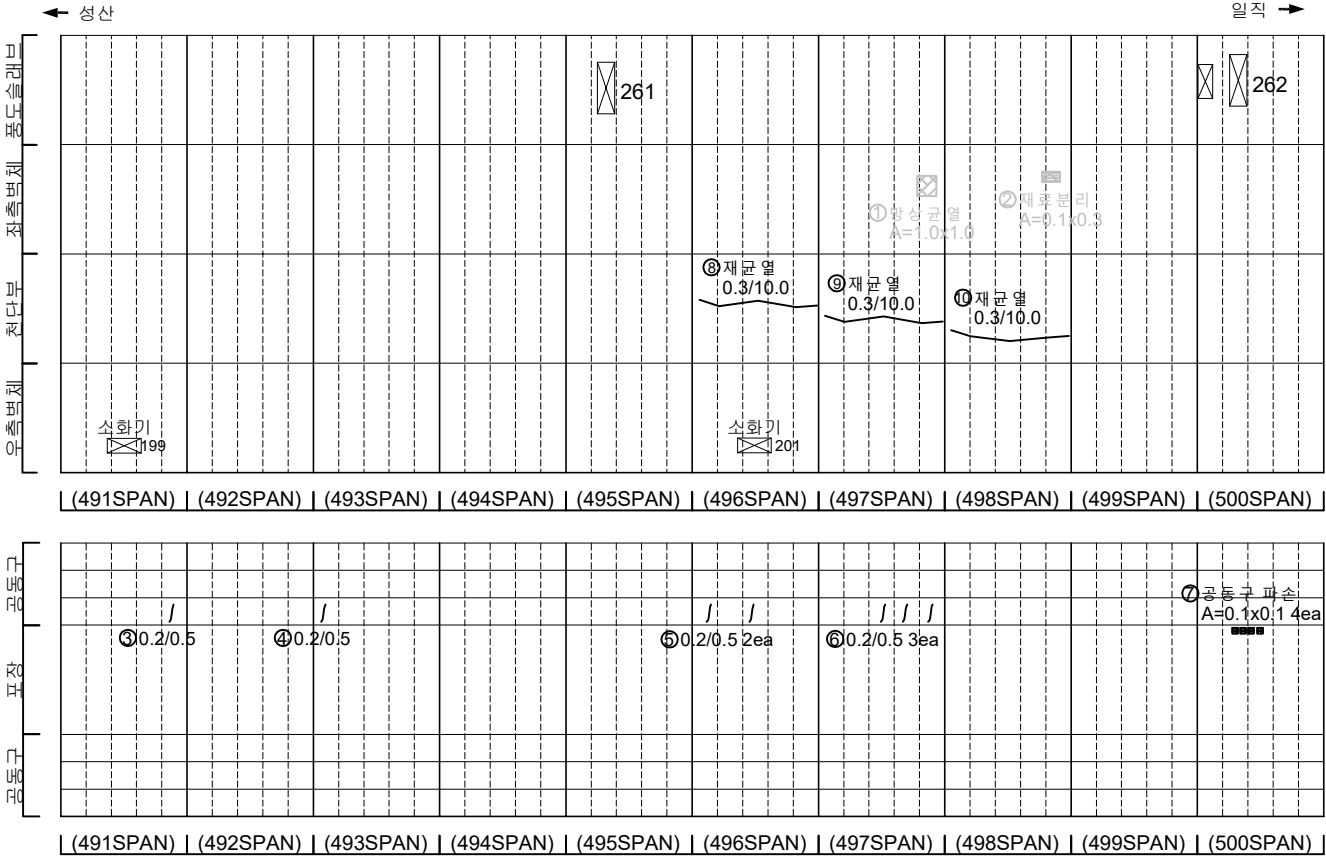

KEY PLAN

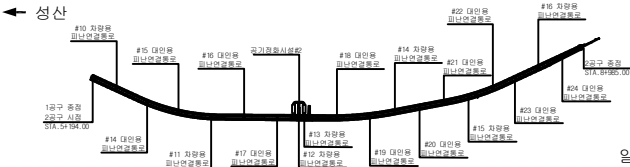

SECTION


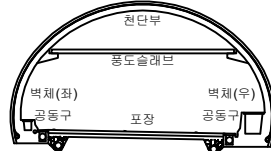


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타




발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 491~500구간(일직)
도면번호	06

손 상 물 량 표

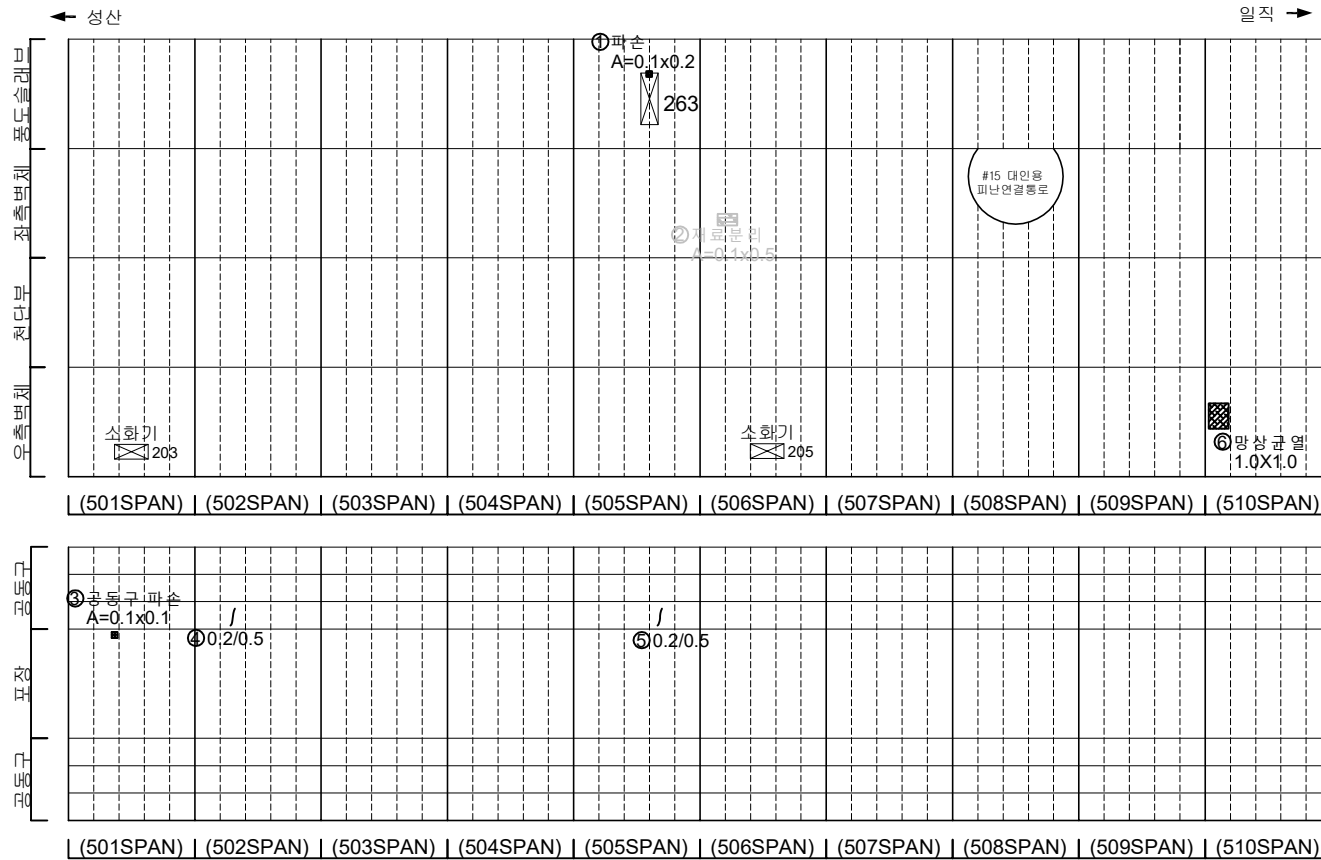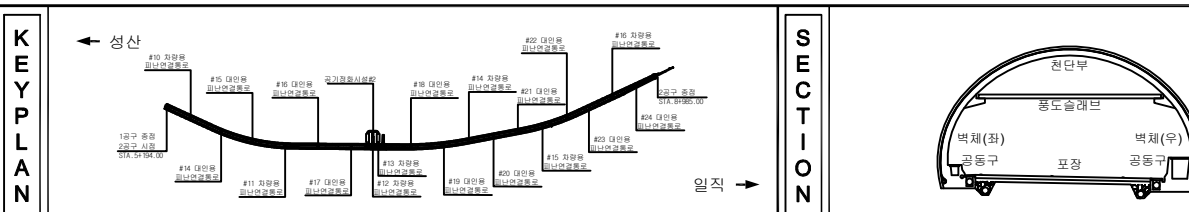[illegible]


지 표				발 주 처 서울특별시고속도로(주)
				용 의 영
				서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
				도 면 영 서부간선지하도로 NATM 501~510구간(일직)
				도면번호 07

손 상 물 량 표

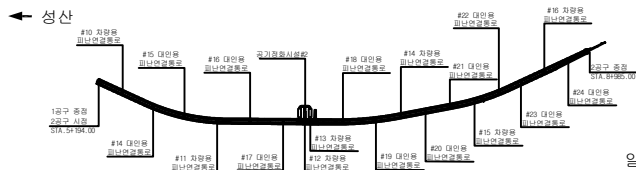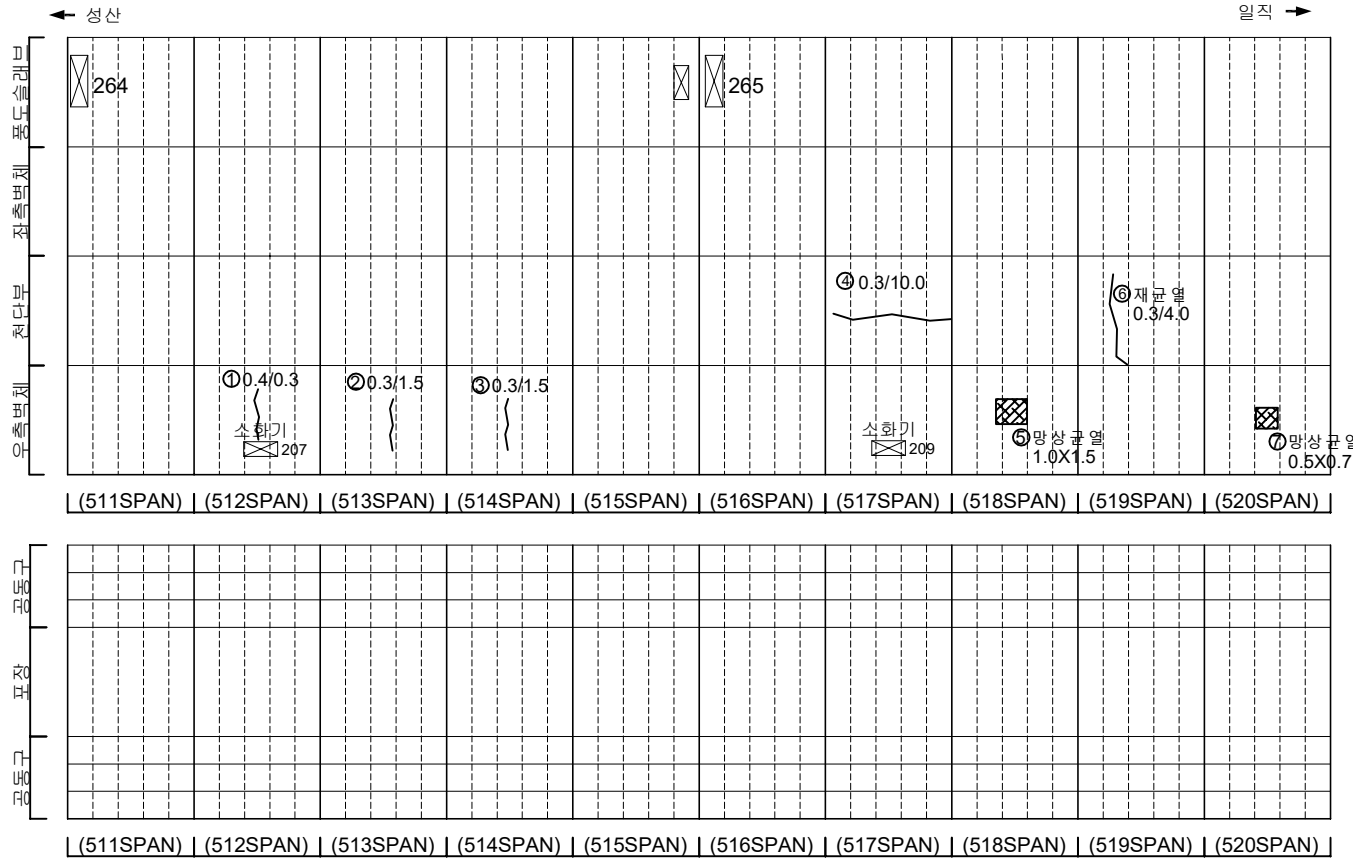[illegible]

일직 →

SECTION

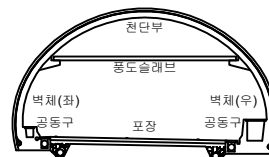


제 2


	간		양상간열		재료분리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	편차, 공돌		박인, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 데		퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 511~520구간(일직)
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	235하	측벽부	물품	-	0.5	1.0	0.50	m ²	1	0.50	
3	235하	측벽부	박리	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

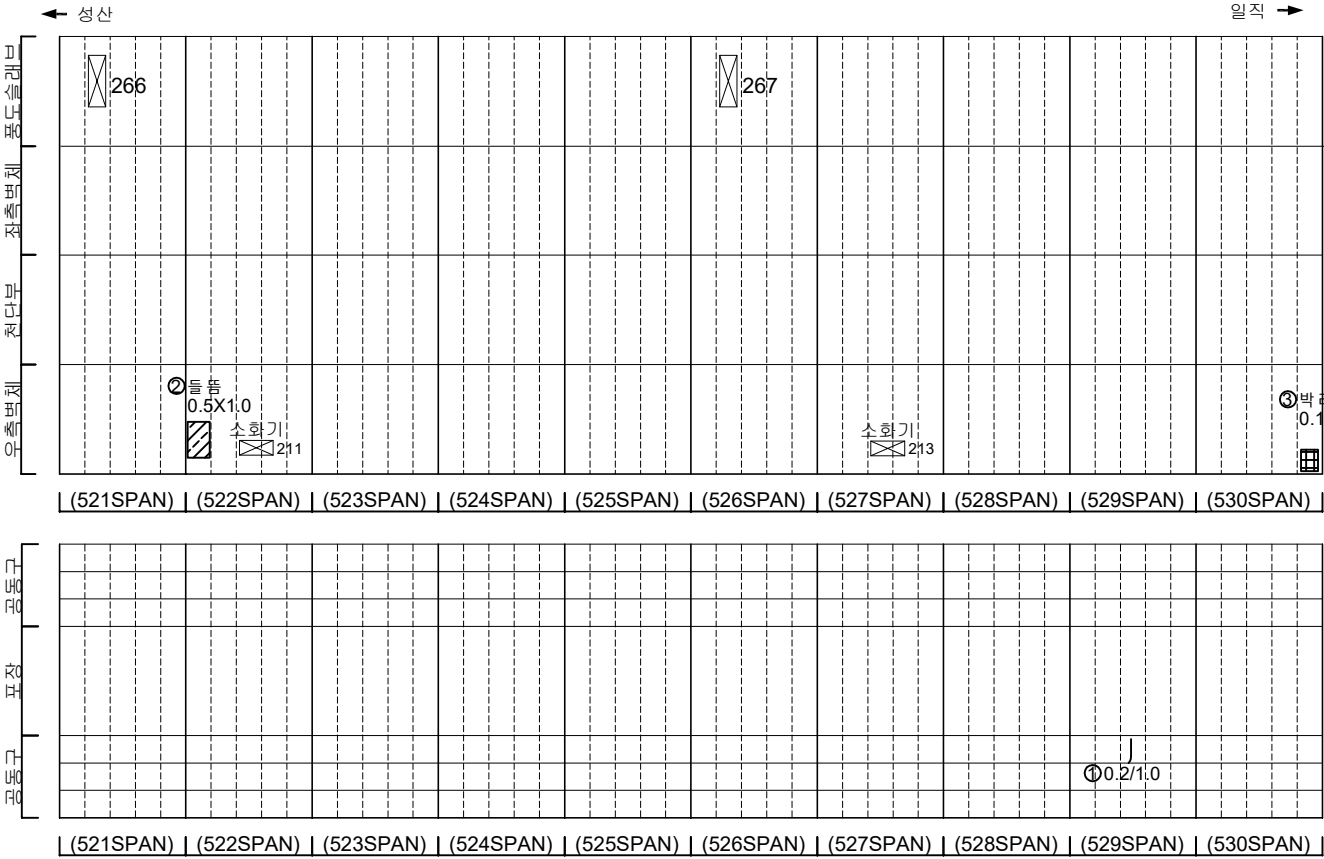

KEY PLAN

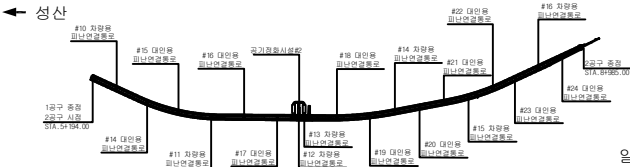

SECTION

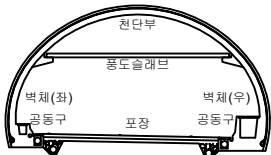


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 521~530구간(일직)
도면번호	09

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	23하	측벽부	도장 박리	-	1.0	0.5	0.50	m ²	1	0.50	
2	23하	측벽부	도장 박리	-	0.2	0.2	0.04	m ²	4	0.16	
3	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

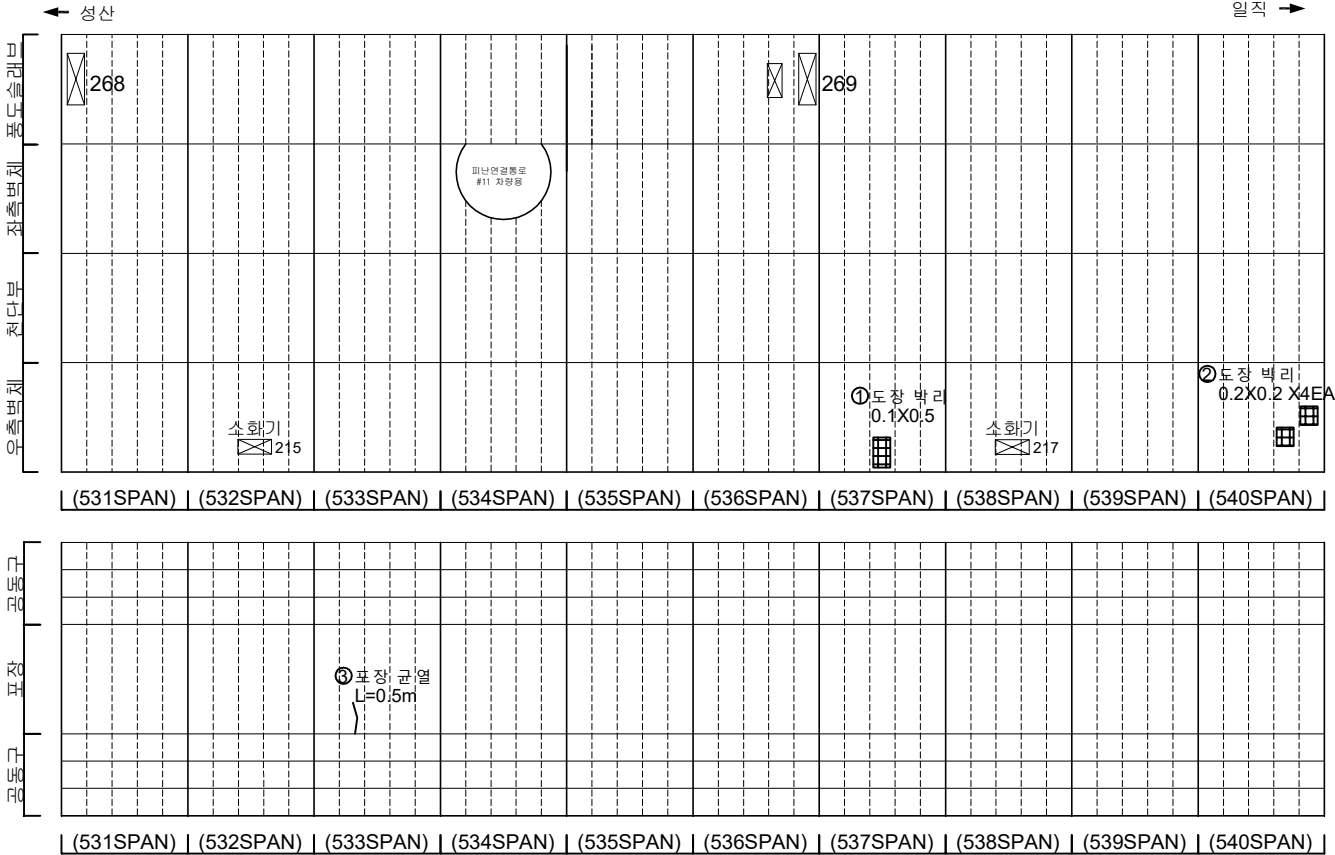













KEY PLAN

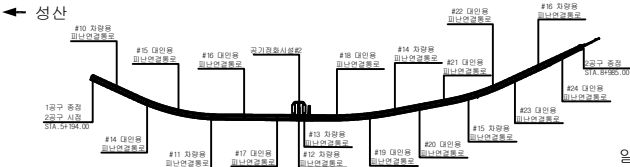

SECTION

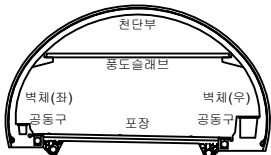



범례

	관 열		양상근열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	침하노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 531~540구간(일직)
도면번호	10

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	풍도슬래브	풍도슬래브 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	215하	포장부	배수구 주변 파손	-	0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
3	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
5	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
6	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	22'상 보수
7	235하	측벽부	파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
8	235하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	235하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
10	235하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

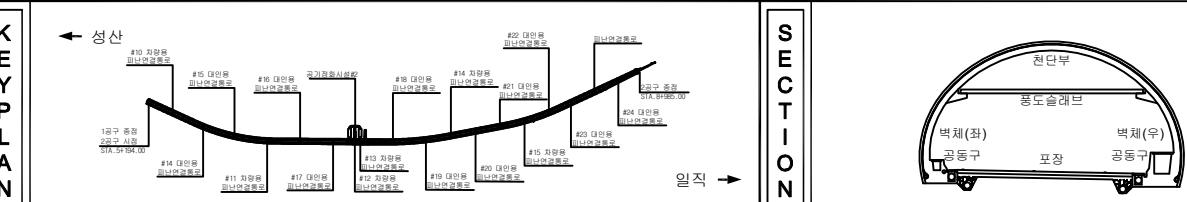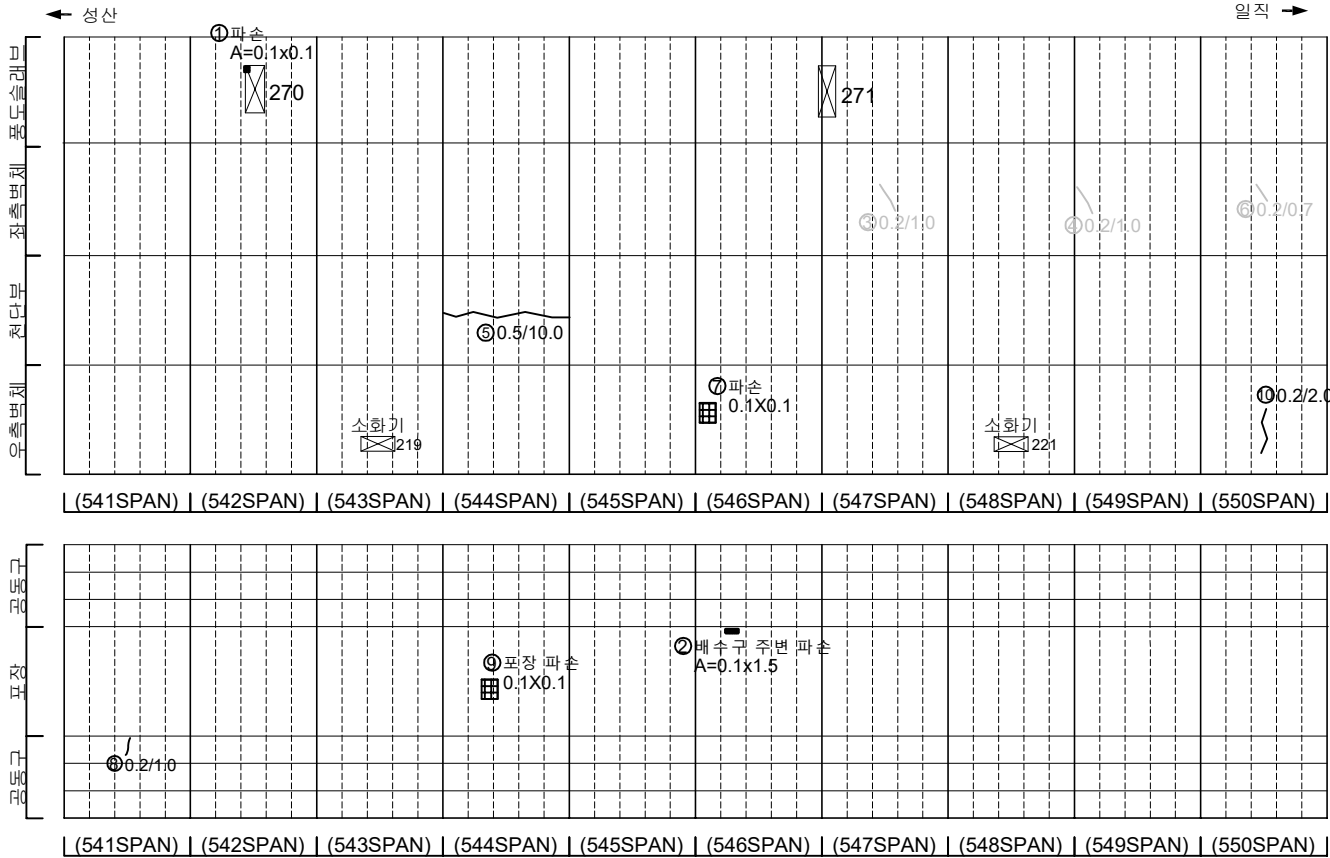

SECTION




균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 541~550구간(일직)
도면번호	11

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
2	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

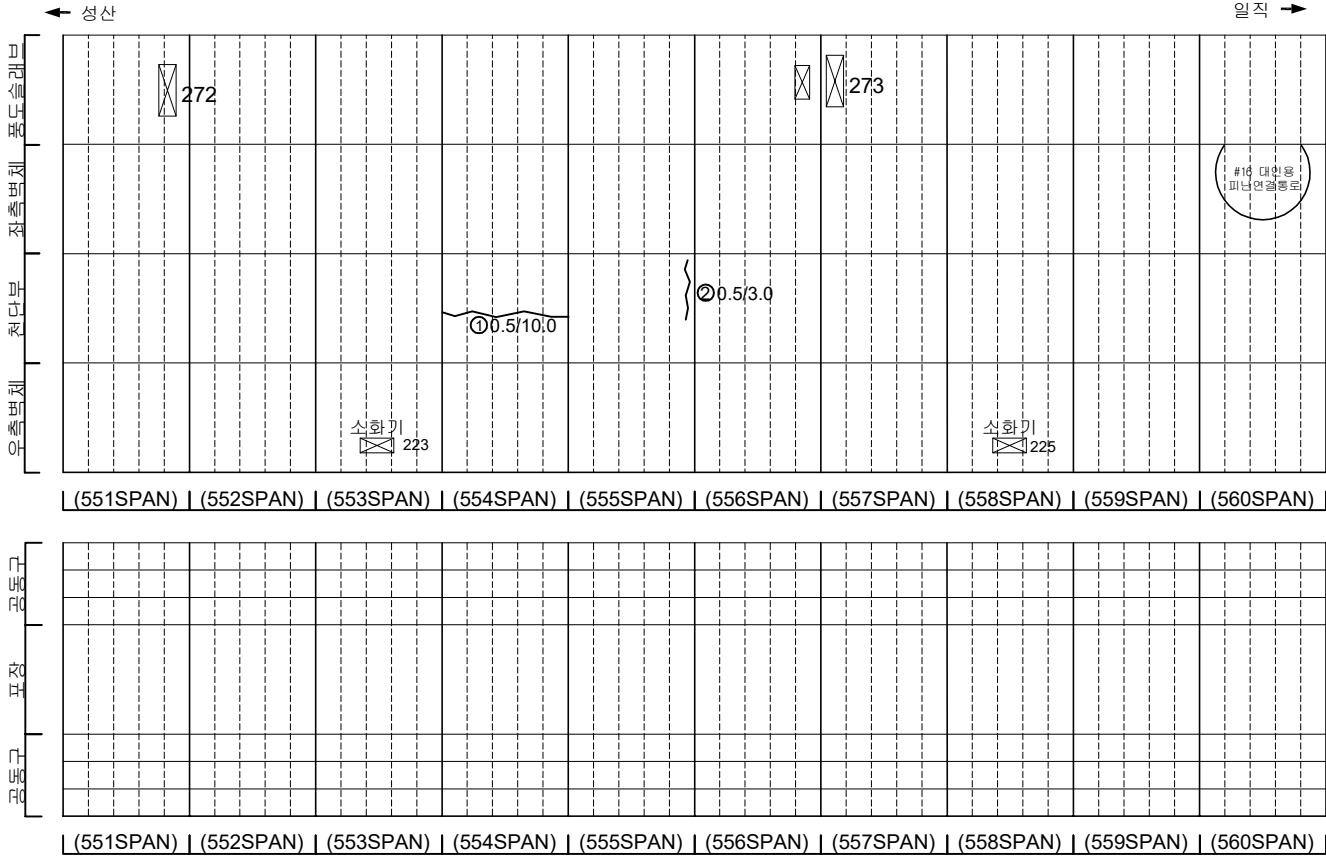

KEY PLAN

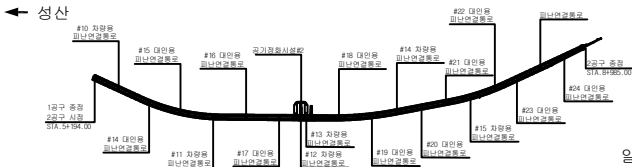

SECTION

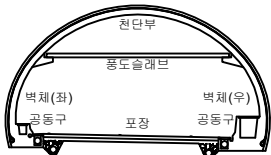


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 551~560구간(일직)
도 면 번호	12

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'정 보수
2	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
3	235하	속박부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
4	235하	포장부	포장 파손	-	1.0	0.1	0.10	m²	1	0.10	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

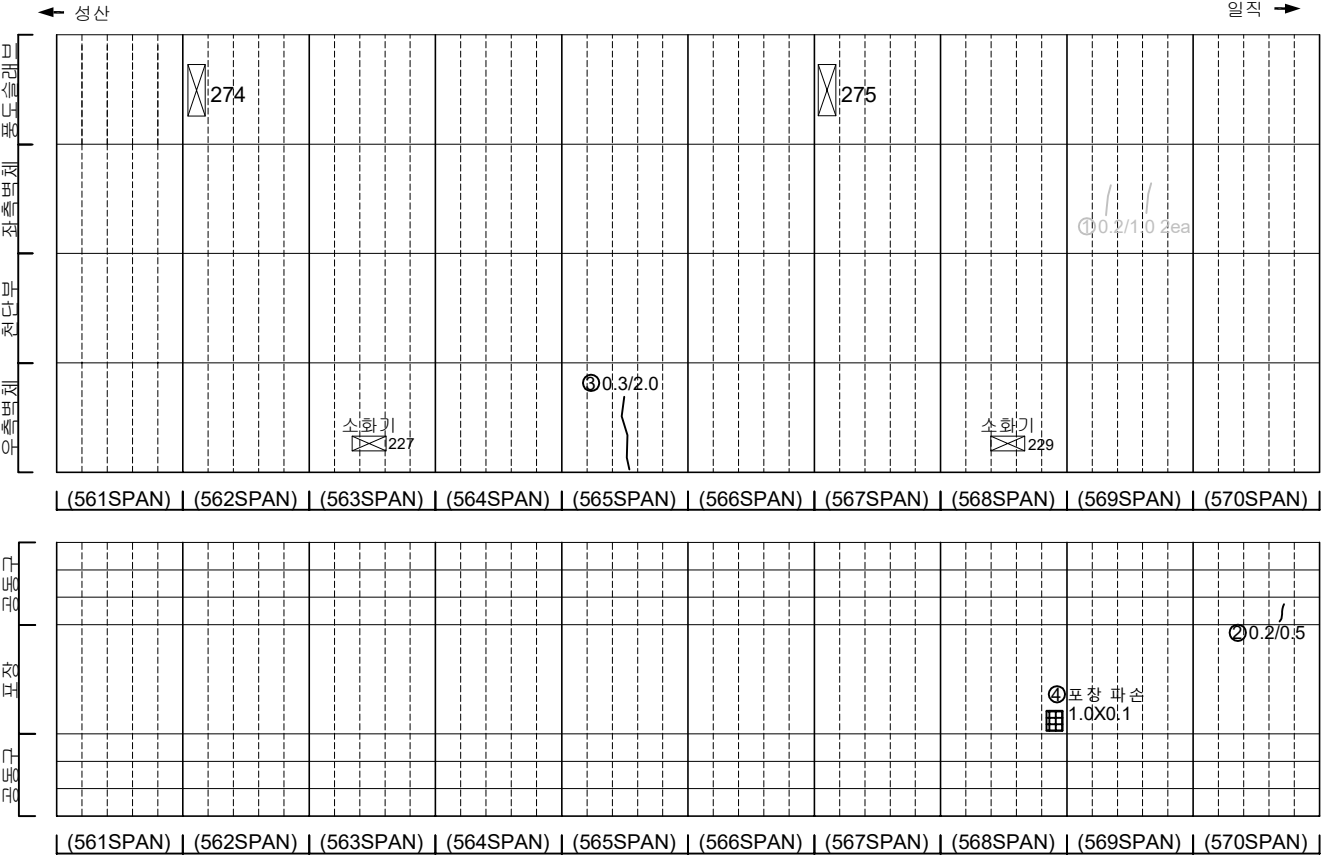

KEY PLAN

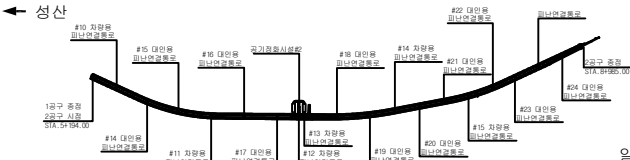

SECTION


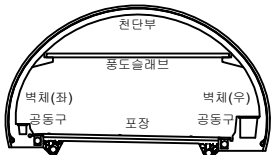


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 561~570구간(일직)
도면번호	13


손 상 물 량 표

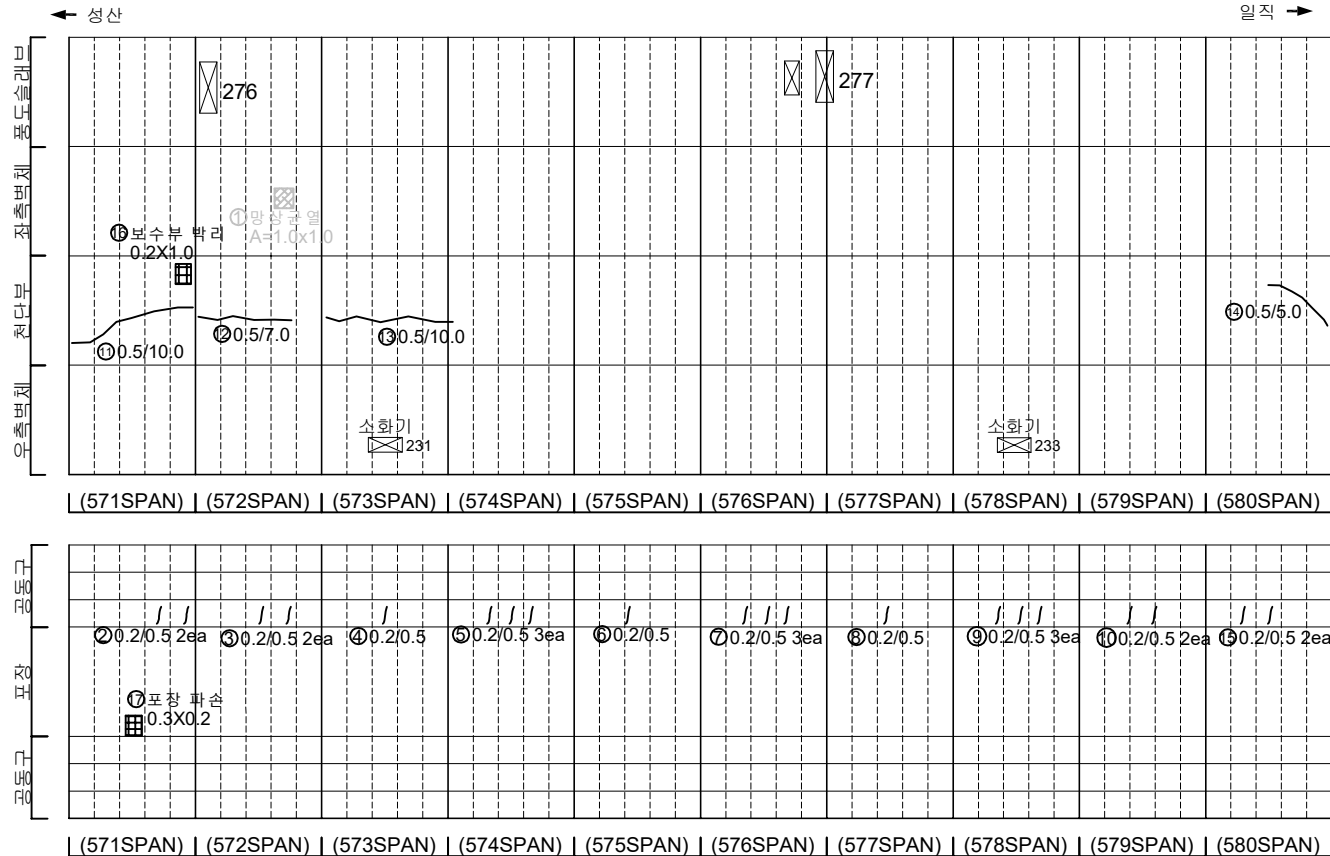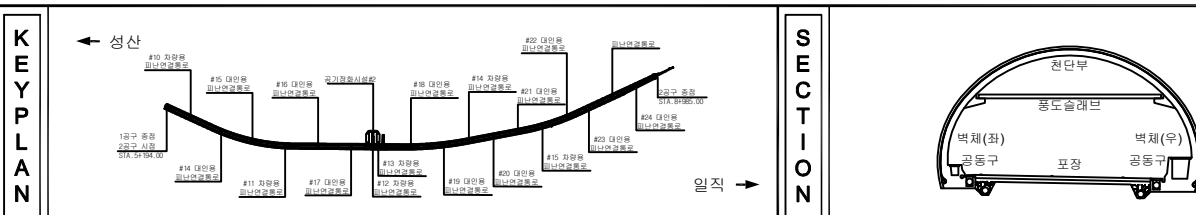[illegible]


지 능				발 주 처 서서물도시고속도로(주)
				용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
				
				도 면 명 서부간선지하도로 NATM 571~580구간(일직)
				도 면 번호 14
				

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보강
2	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
9	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
12	22하	공동구	공동구 덮개 탈락	-	-	-	1.00	ea	2	2.00	
13	23하	포장부	포장 균열	-	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
14	23하	공동구	공동구 덮개 탈락	-	-	-	1.00	ea	2	2.00	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

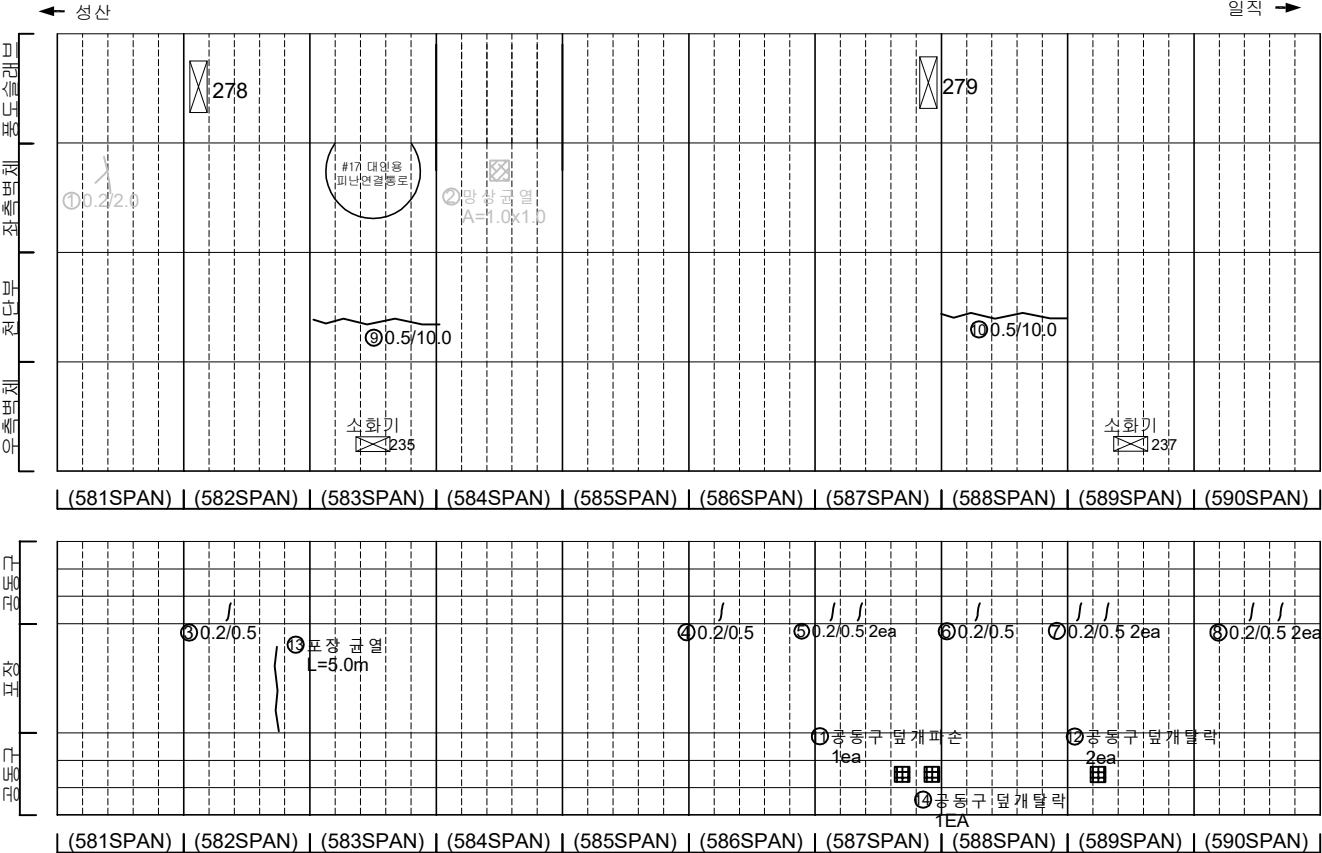

KEY PLAN

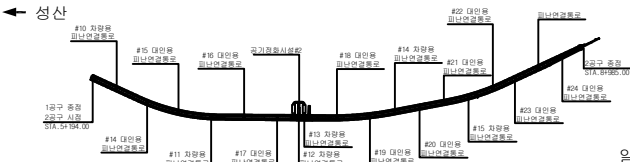

SECTION

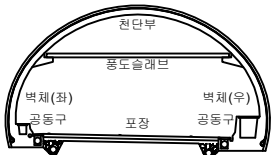

범례

균열	방상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처

서서울도시고속도로(주)

용역명

서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도면명


서부간선지하도로 NATM 581~590구간(일직)

도면번호


15

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22상 보강
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
10	21하	공동구	공동구 파손	-	-	-	1.00	m	1	1.00	
11	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22상 보강
12	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
13	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
14	21하	포장부	배수구 주변 파손	-	0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
15	23하	공동구	공동구 덮개 탈락	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
16	23하	포장부	포장 파손	-	0.5	0.1	0.05	m ²	1	0.05	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

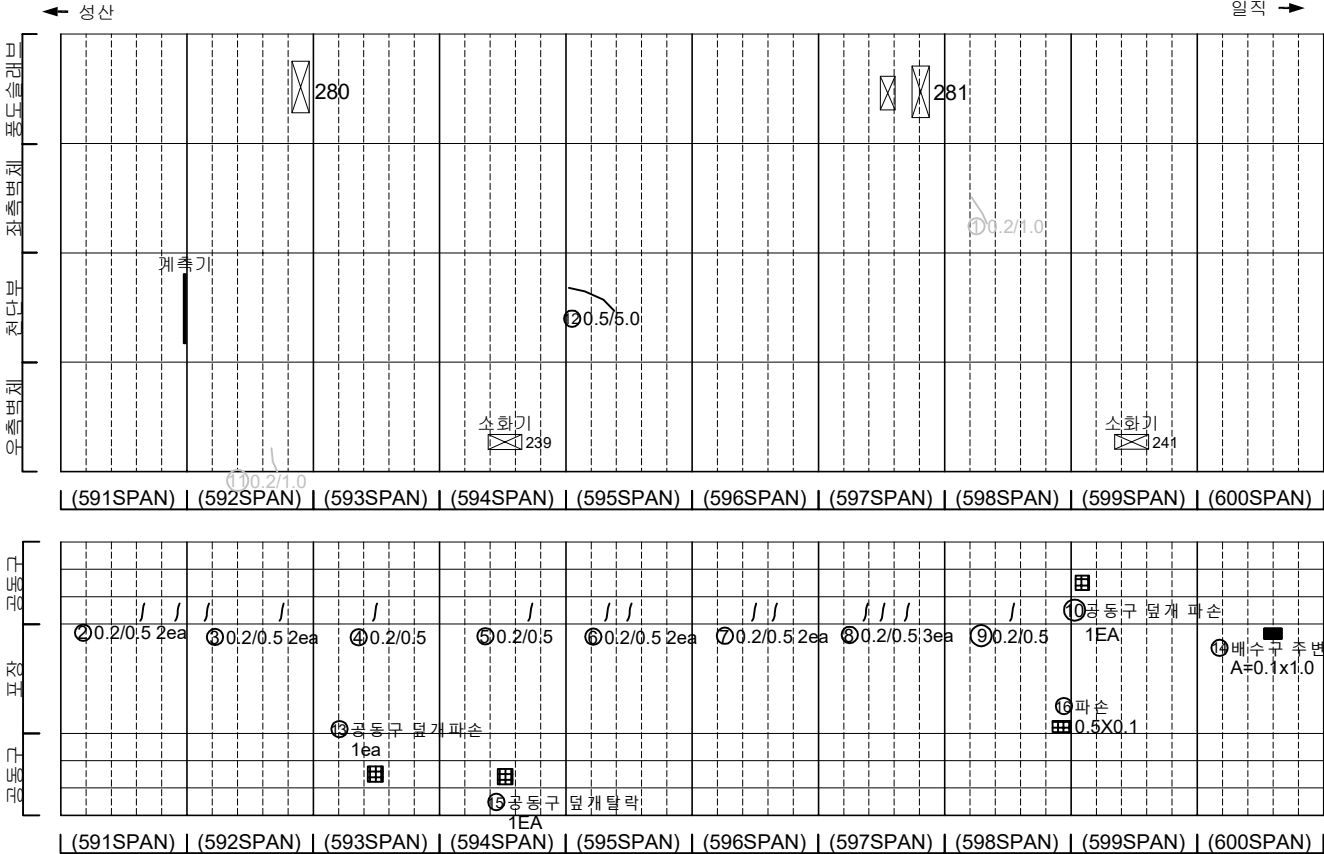

KEY PLAN

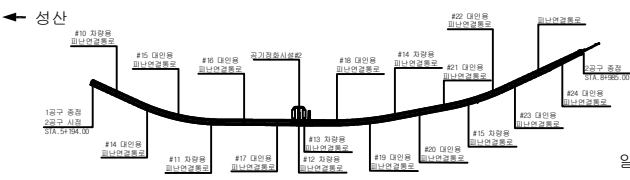

SECTION

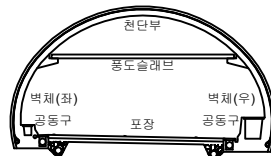


범례


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 591~600구간(일직)
도 면 번호	16

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	22상 보강
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	0.1	-	0.10	m	1	0.10	
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
4	22하	속박부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

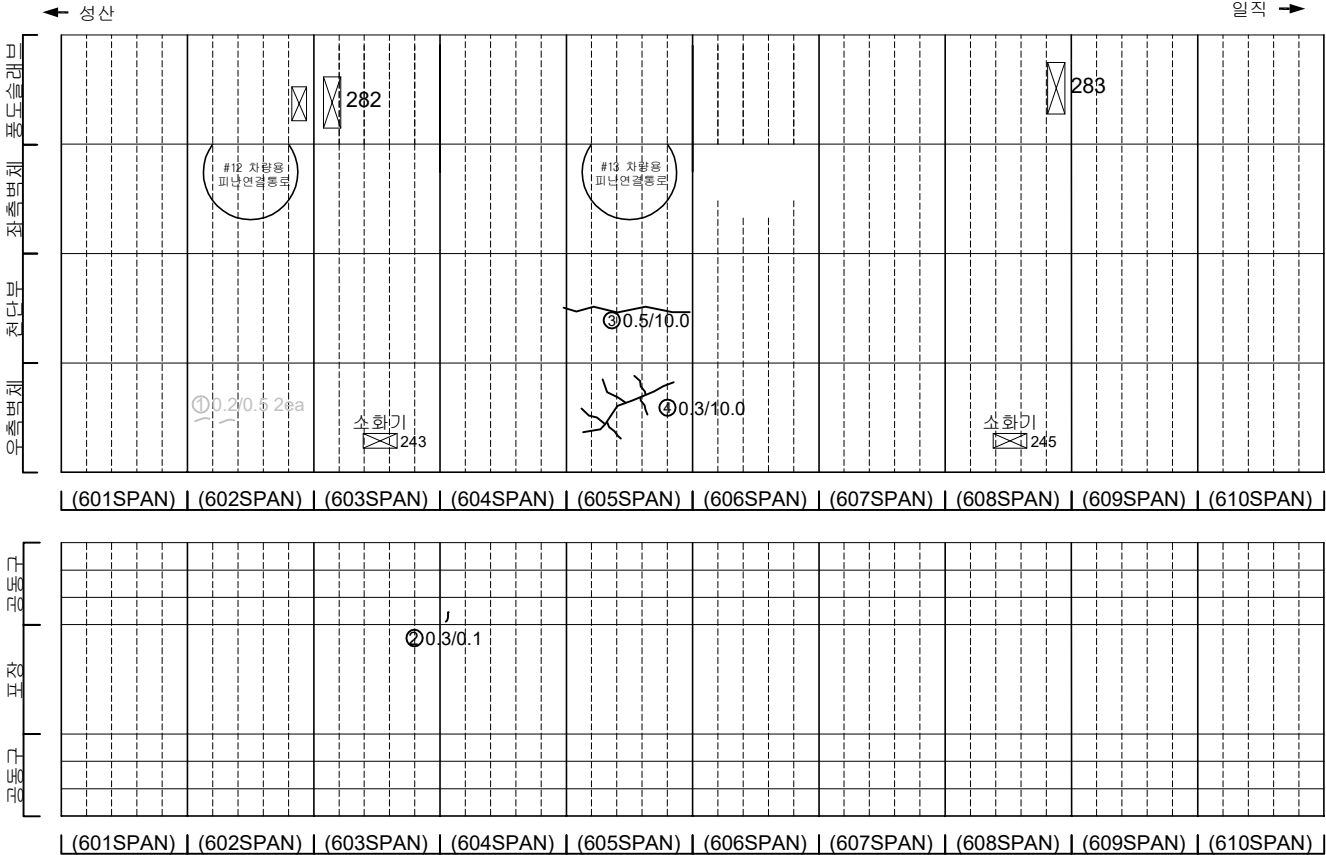

KEY PLAN

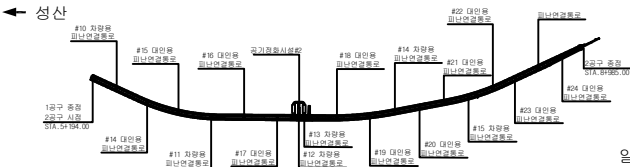

SECTION

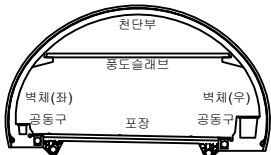


범례

	균열		양상균열		재료분리
	펀치, 공동		벽리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물
	침하노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 601~610구간(일직)
도면번호	17

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	2154	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

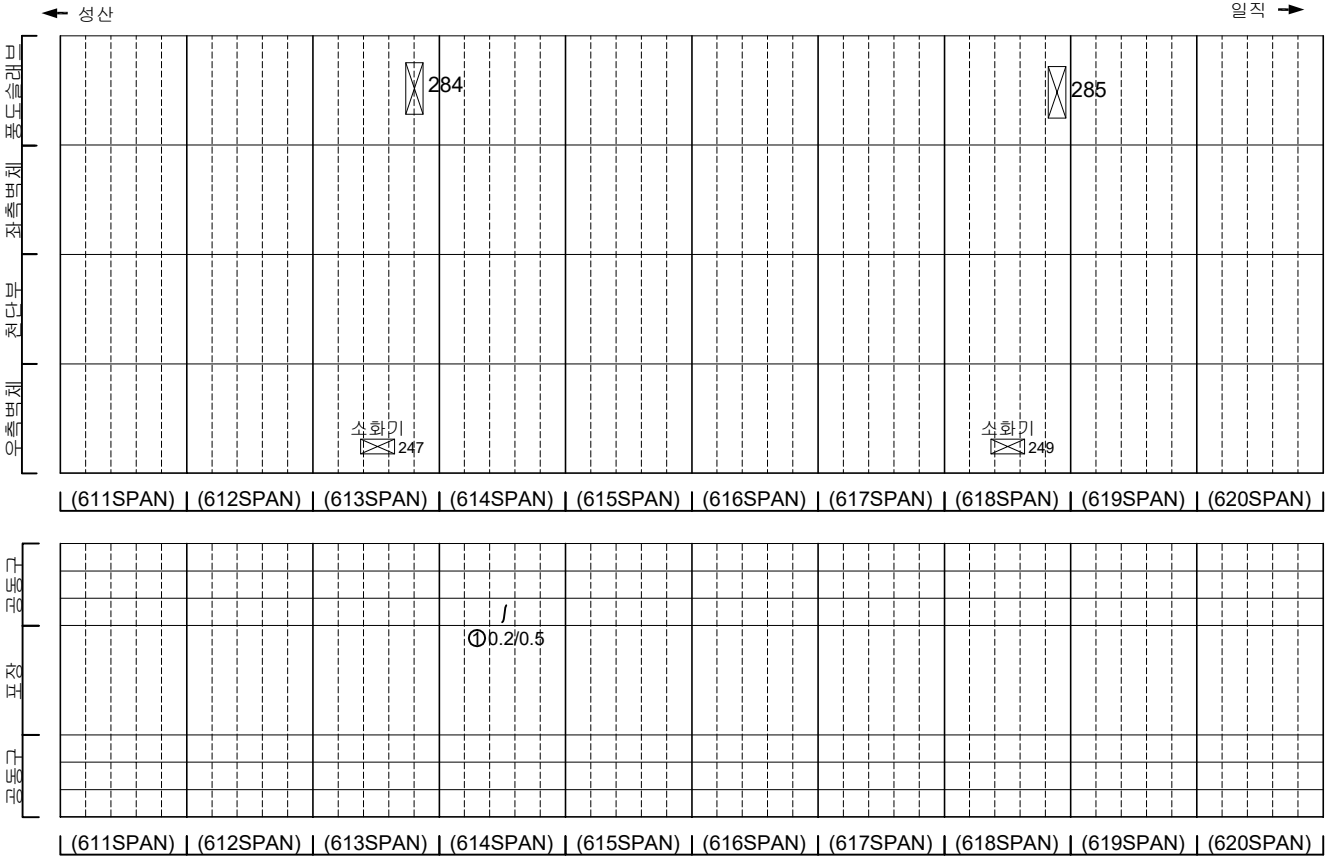

KEY PLAN

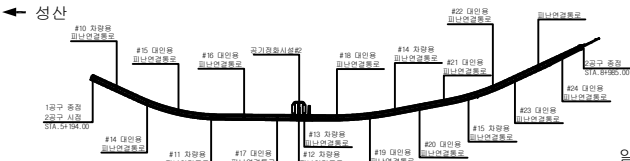

SECTION




범례

	콘크리트		강근콘크리트		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 611~620구간(일직)
도면번호	18

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
2	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보강
3	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보강
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

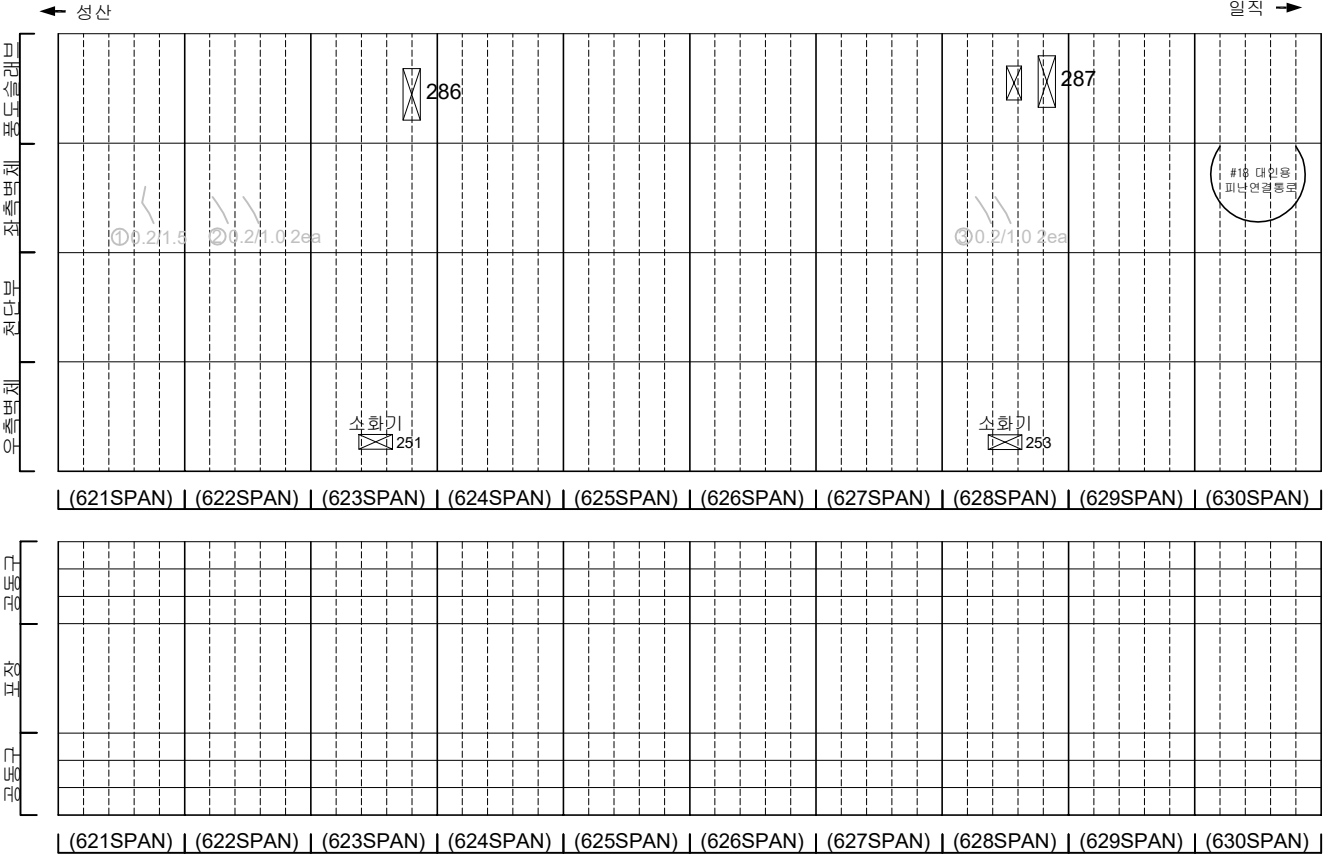

KEY PLAN

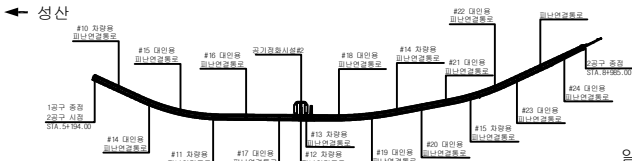

SECTION


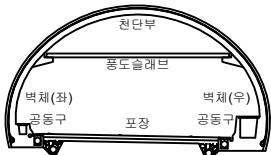


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 621~630구간(일직)
도면번호	19

손 상 물 량 표

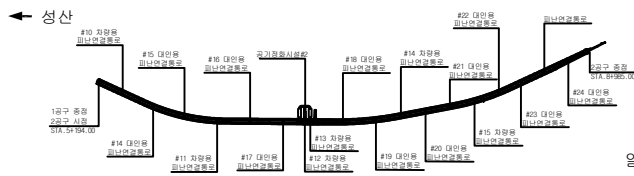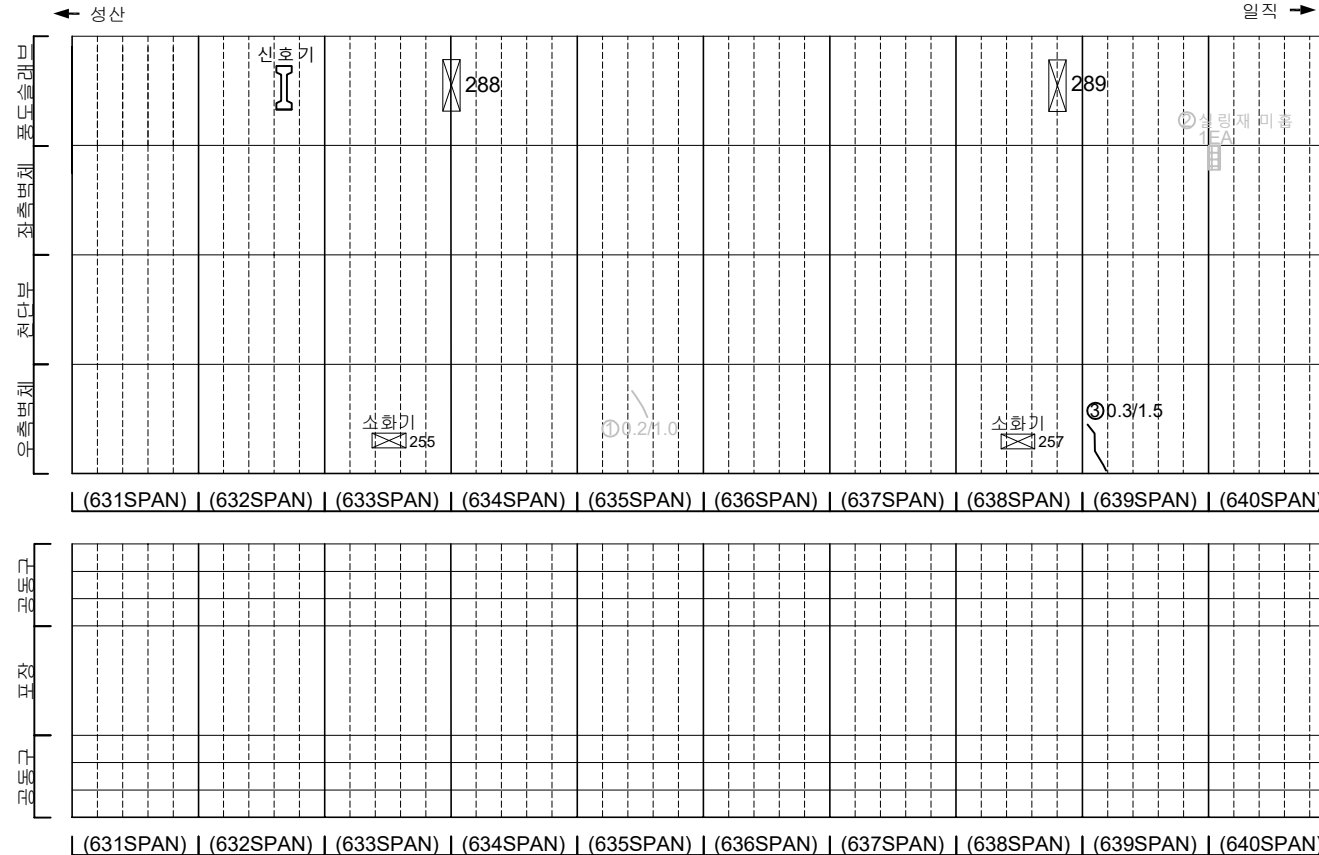[illegible]

일직 →

SECTION

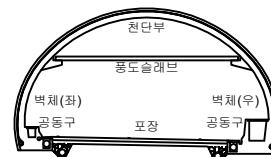

四二四

	空白		空白		空白
	水平線		水平線		水平線
	垂直線		垂直線		垂直線
	斜線		斜線		斜線
	斜線交叉		斜線交叉		斜線交叉
	點狀		點狀		點狀
	波線		波線		波線
	點狀		點狀		點狀
	水平線		水平線		水平線
	垂直線		垂直線		垂直線

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
-------	--------------

용역명


서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부간선지하도로 NATM 631~640구간(일직)


도면번호 20

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	210	속벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	#	1	1.50	22'상 보강
2	210	속벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	#	1	1.50	22'상 보강
3	230	속벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	#	1	2.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

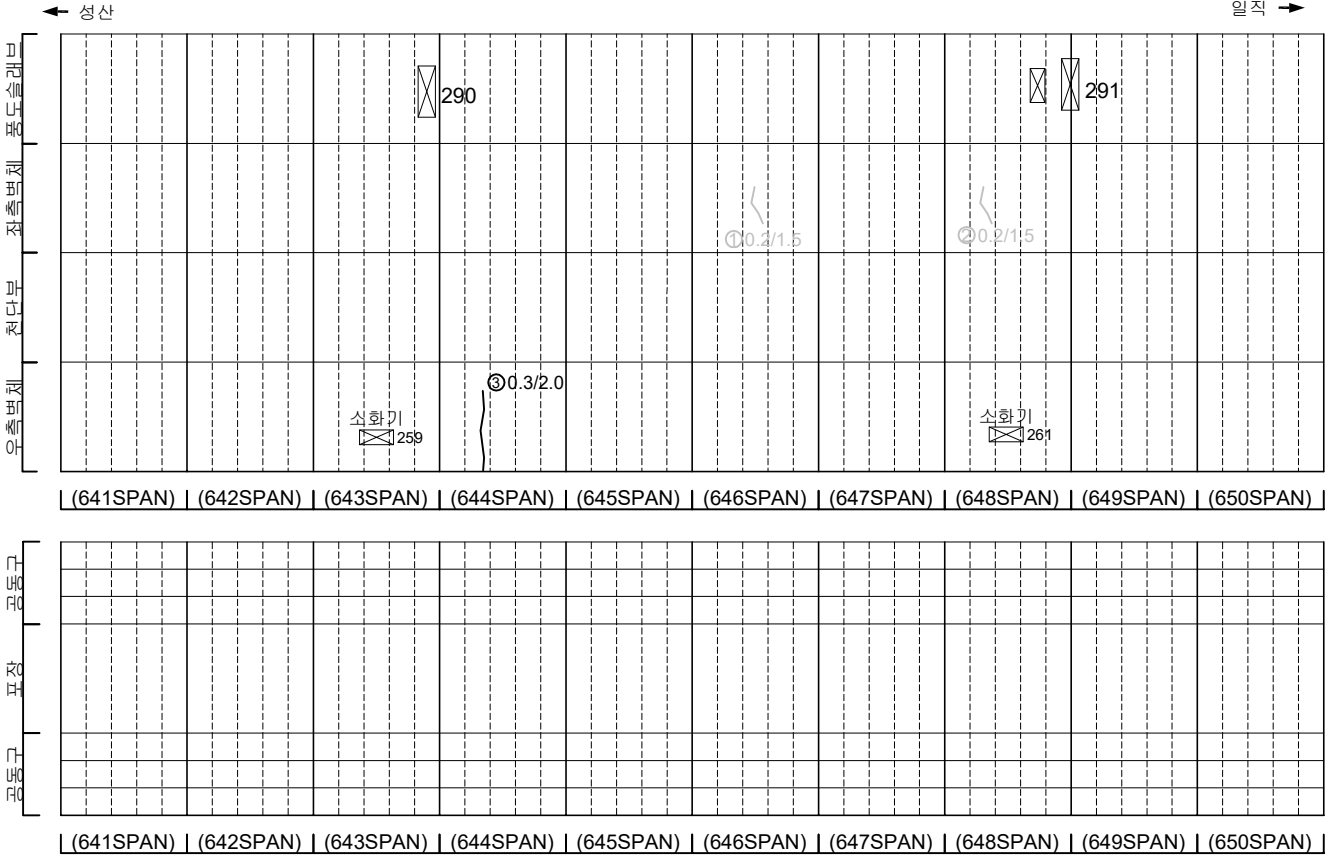

KEY PLAN

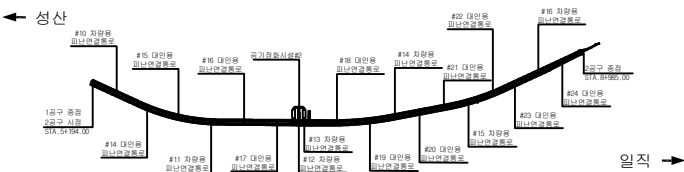

SECTION

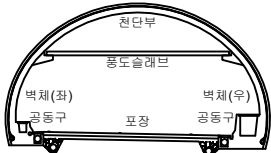


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 641~650구간(일직)
도면번호	21

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	22'상 보강
2	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	#	1	2.00	22'상 보강
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

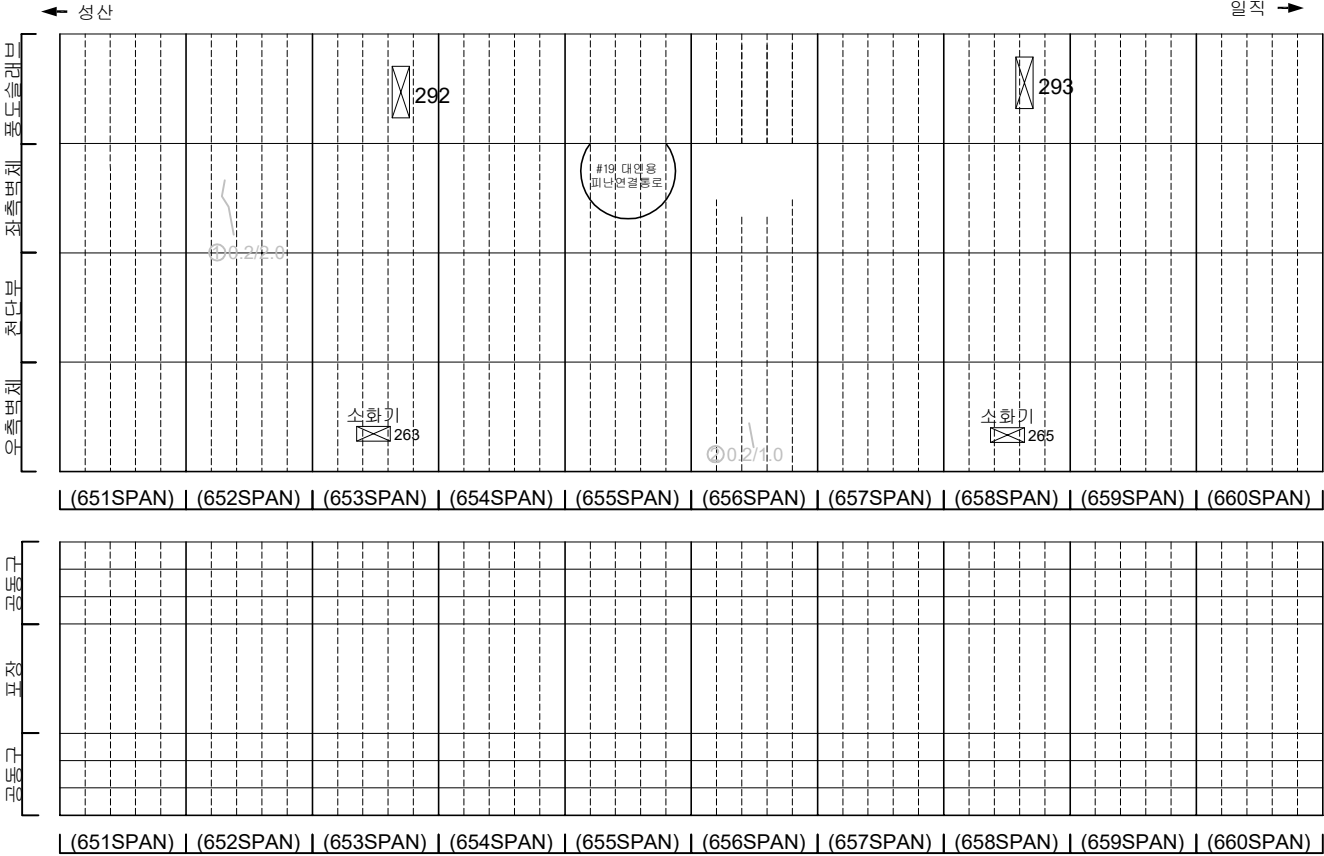

KEY PLAN

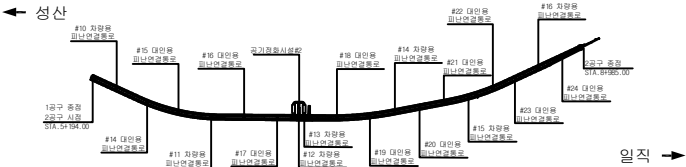

SECTION



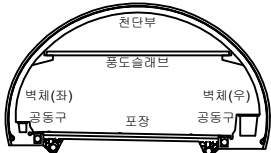


범례


	관 열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		벽리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 651~660구간(일직)
도면번호	22

손 상 물 량 표

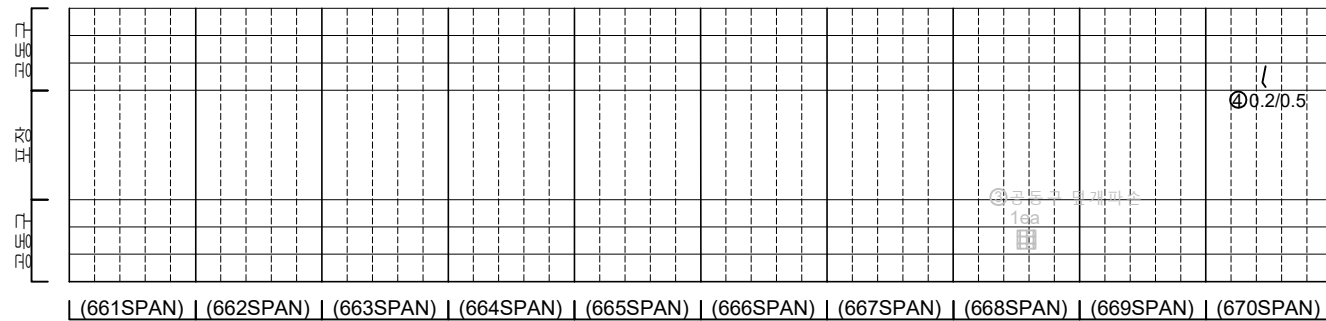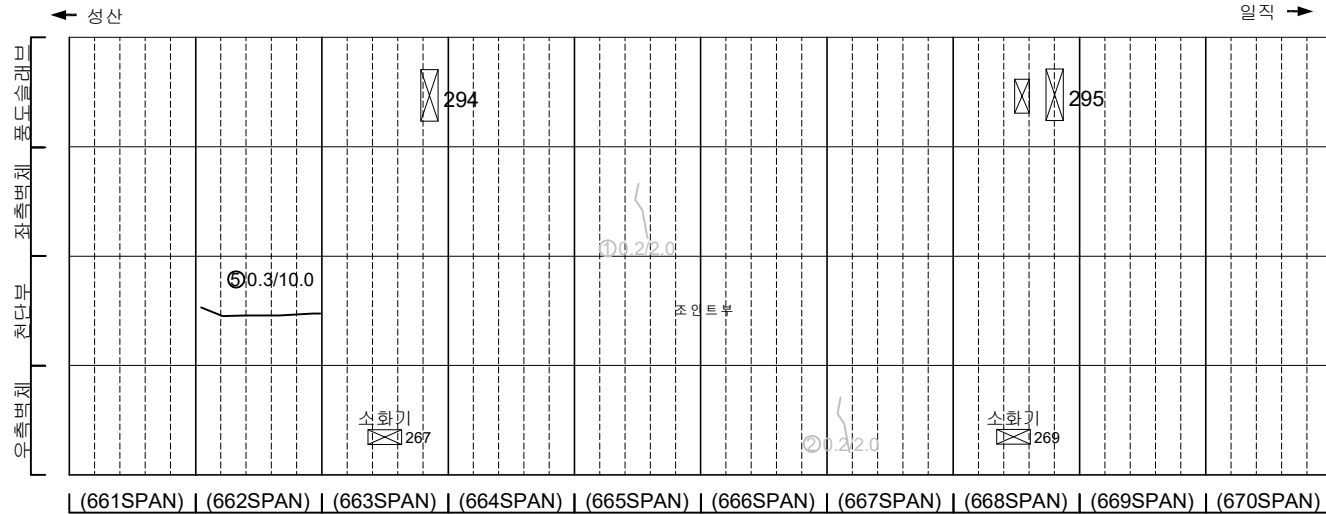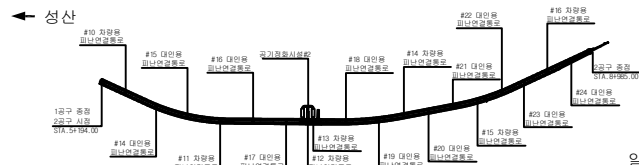[illegible]

SECTION

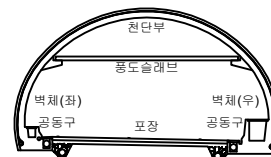


五 五


	간 결		양상균열		재료부리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	면치, 공동		박리, 파손		체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 습상부		박 태		퇴각물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 661~670구간(일직)
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 23

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	#	1	1.50	22'상 보강
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.5	-	2.50	#	1	2.50	22'상 보강
3	225하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

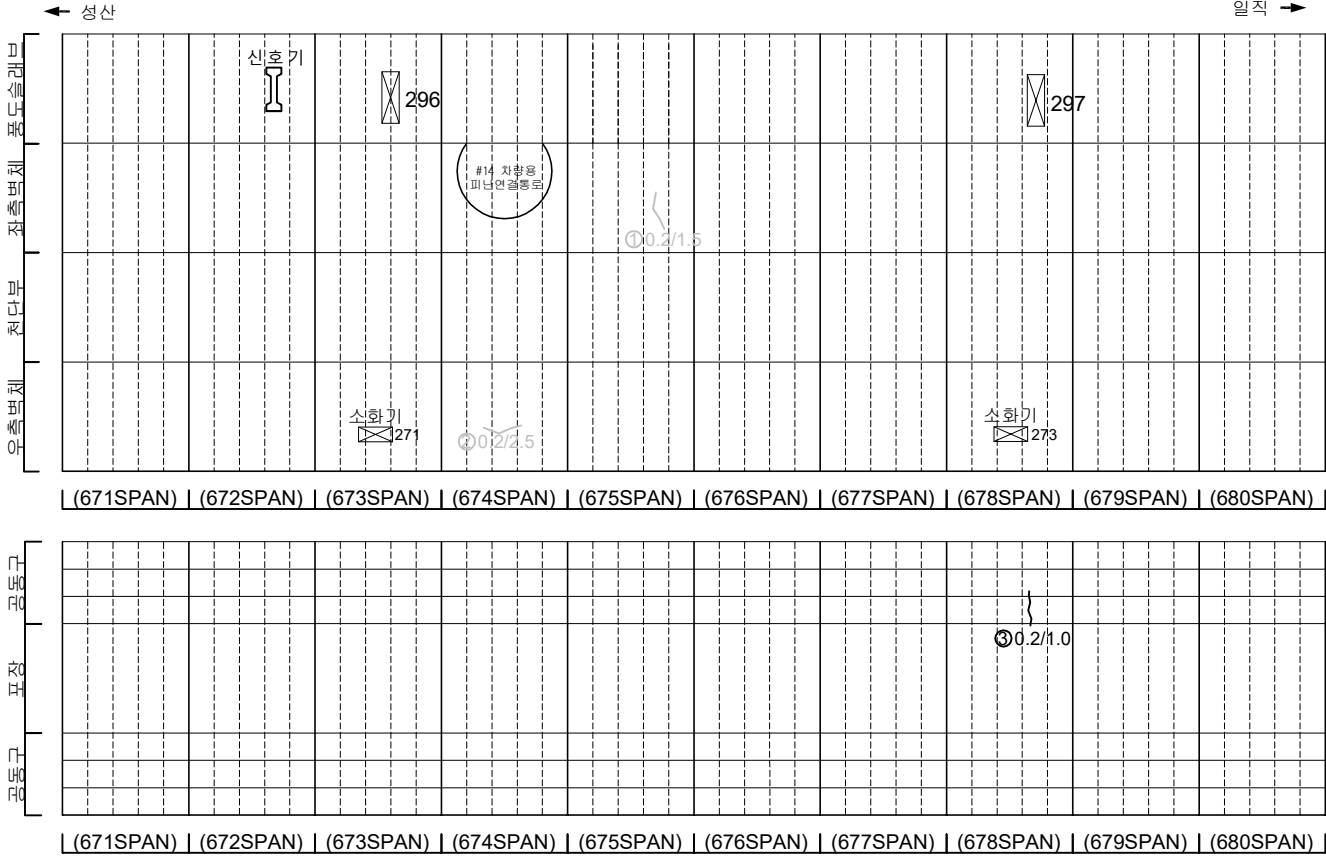

KEY PLAN

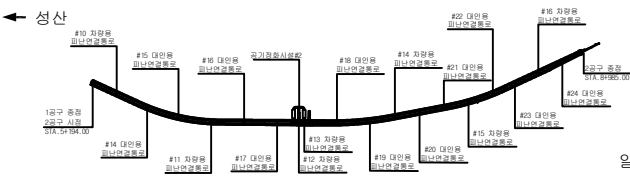

SECTION



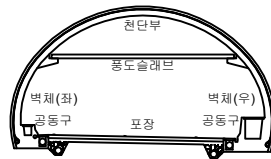


범례

	균열		양상균열		재료분리
	침하, 공동		벽리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	공동구		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 671~680구간(일직)
도면번호	24

손 상 물 량 표

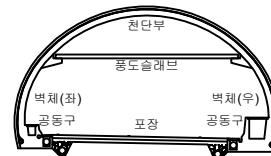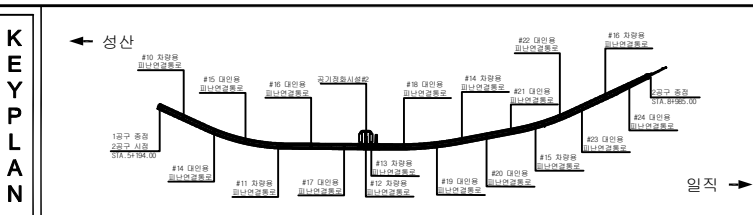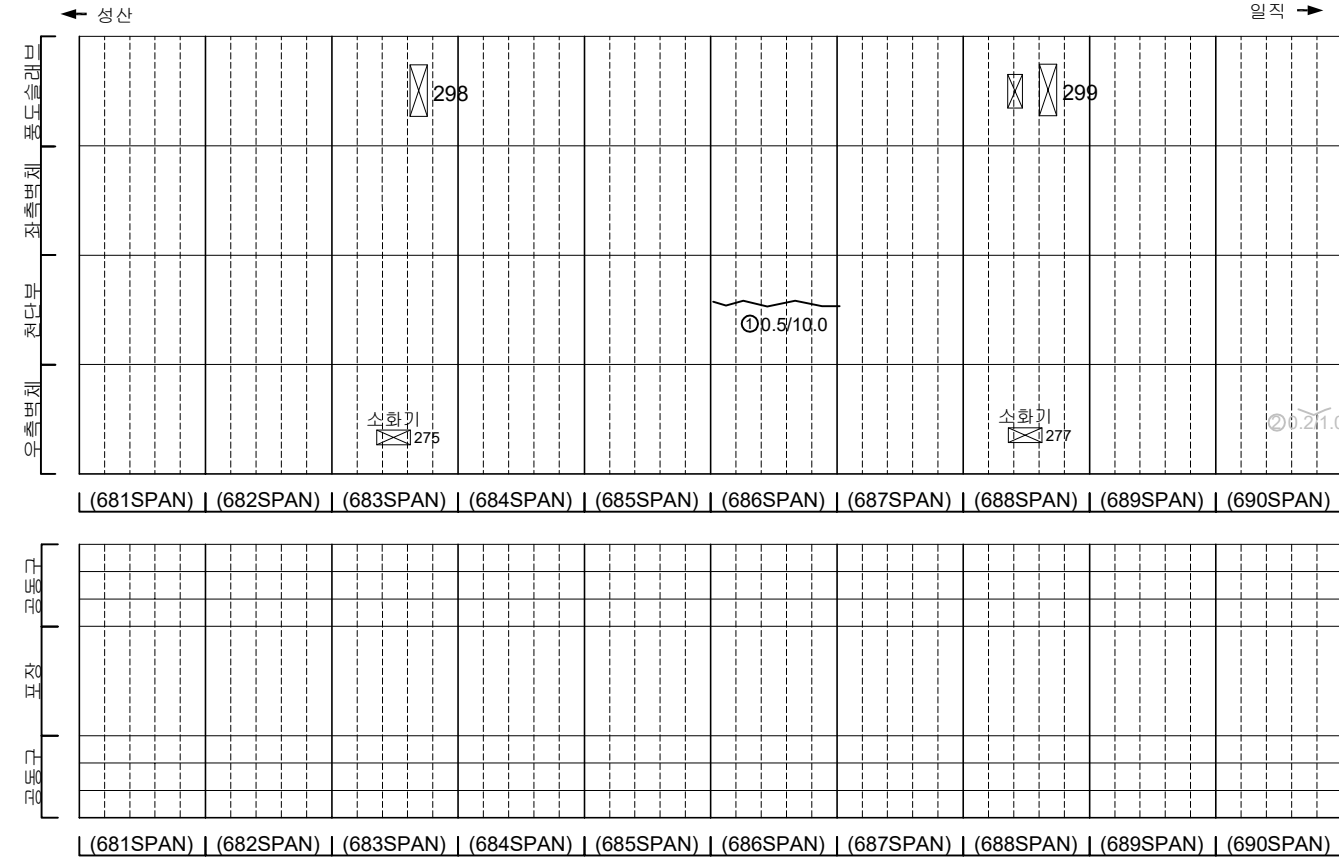
[illegible]

지 리		단 면		양상균열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편치, 공동		박리, 파손		채수	용 의 명
		누수, 습함부		토 대		외적물	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 681~690구간(일직)
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 25



손 상 물 량 표

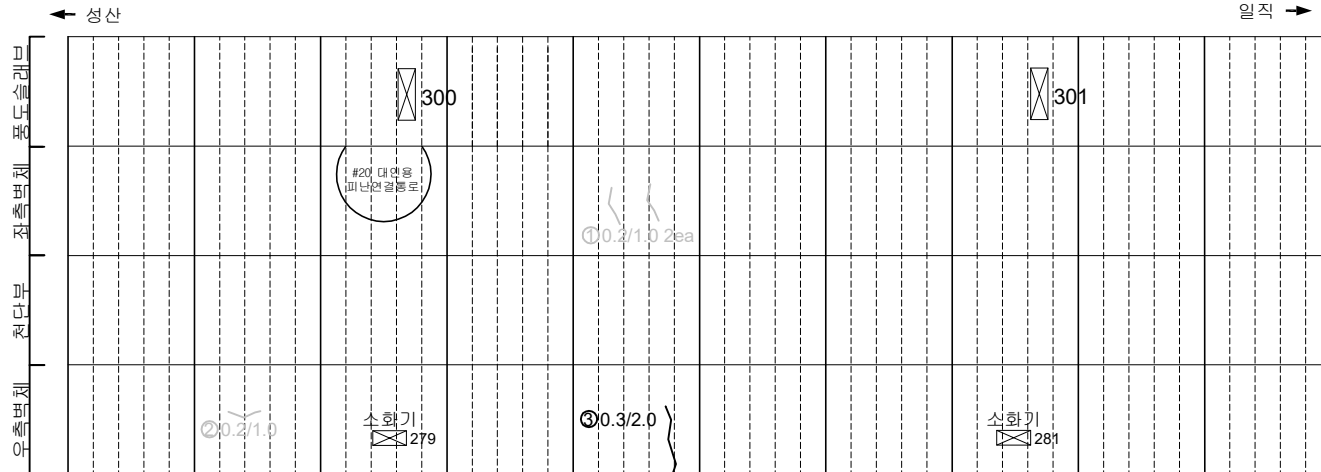[illegible]

(691SPAN)	(692SPAN)	(693SPAN)	(694SPAN)	(695SPAN)	(696SPAN)	(697SPAN)	(698SPAN)	(699SPAN)	(700SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

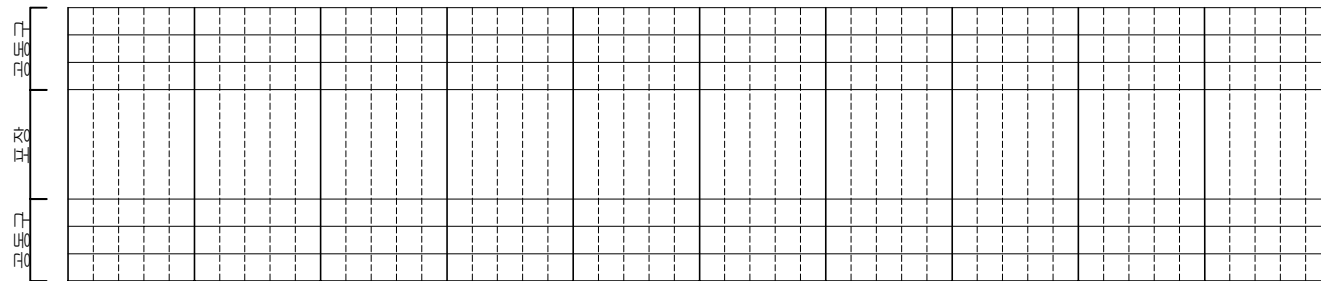


(691SPAN)	(692SPAN)	(693SPAN)	(694SPAN)	(695SPAN)	(696SPAN)	(697SPAN)	(698SPAN)	(699SPAN)	(700SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

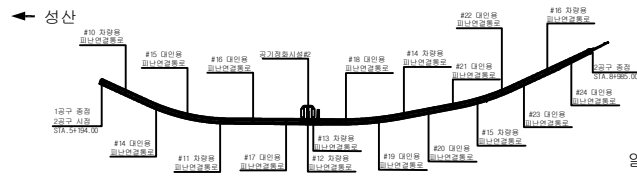

일직 →

SECTION

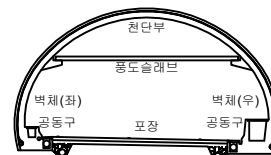


五二五


	균열		방상균열		재료부리	발 주 처 서울도시고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		체수	
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 691~700구간(일직)
	철근노출		침 하		열 화	
	부식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	22'상 보강
2	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	22'상 보강
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

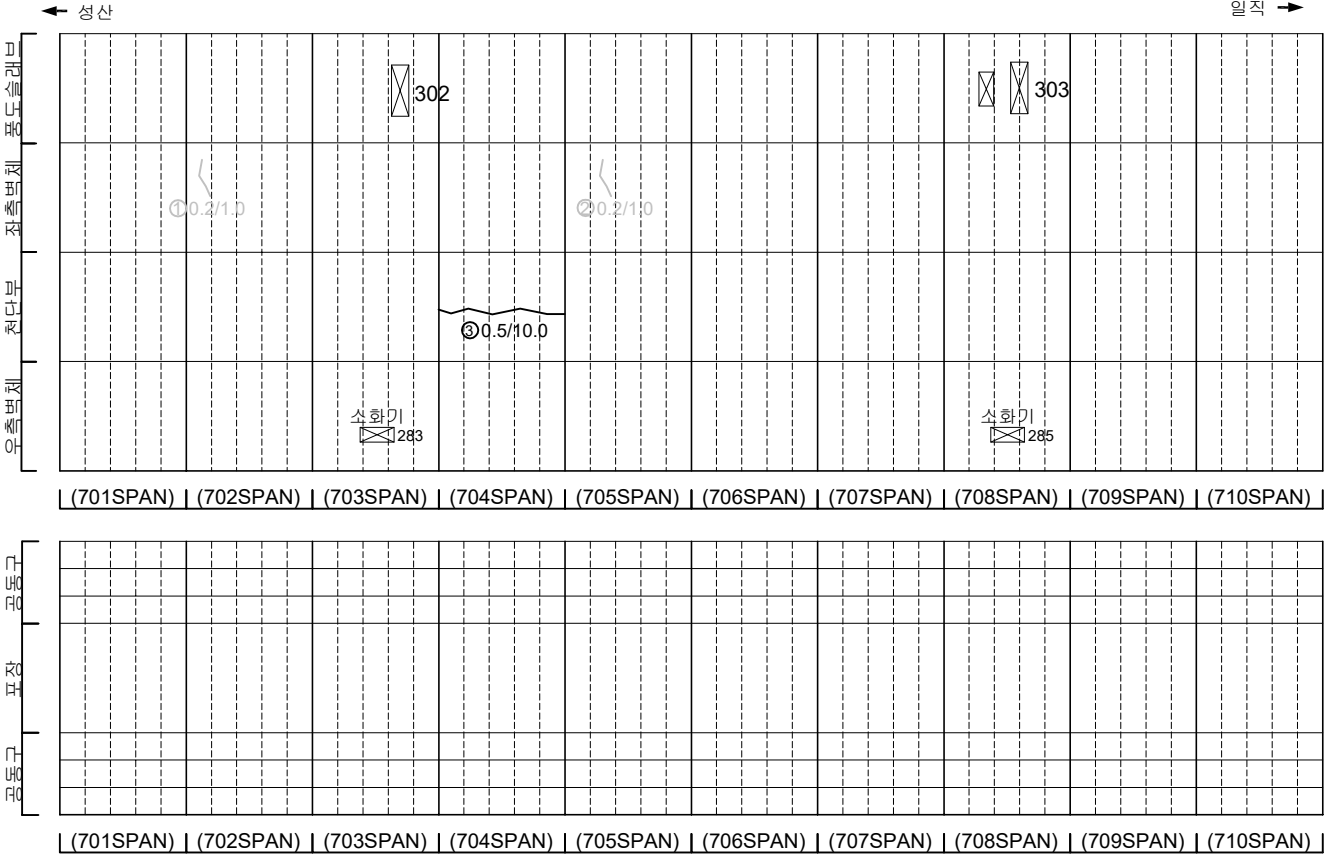

KEY PLAN

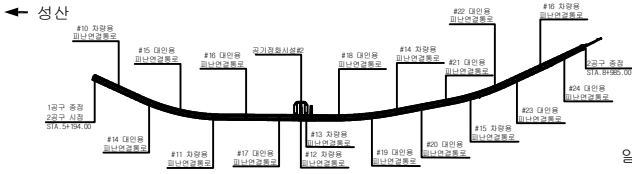

SECTION

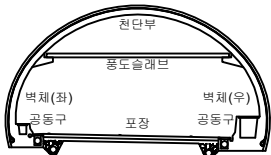


범례


	콘크리트		강철근콘크리트		석재보수	발 주 처	서서울도시고속도로(주)
	조명, 조명		배수, 배수		채수	용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	도로면		도로면		도로면	도면명	서부간선지하도로 NATM 701~710구간(일직)
	도로면		도로면		도로면	도면번호	27

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	2158	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2	2158	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

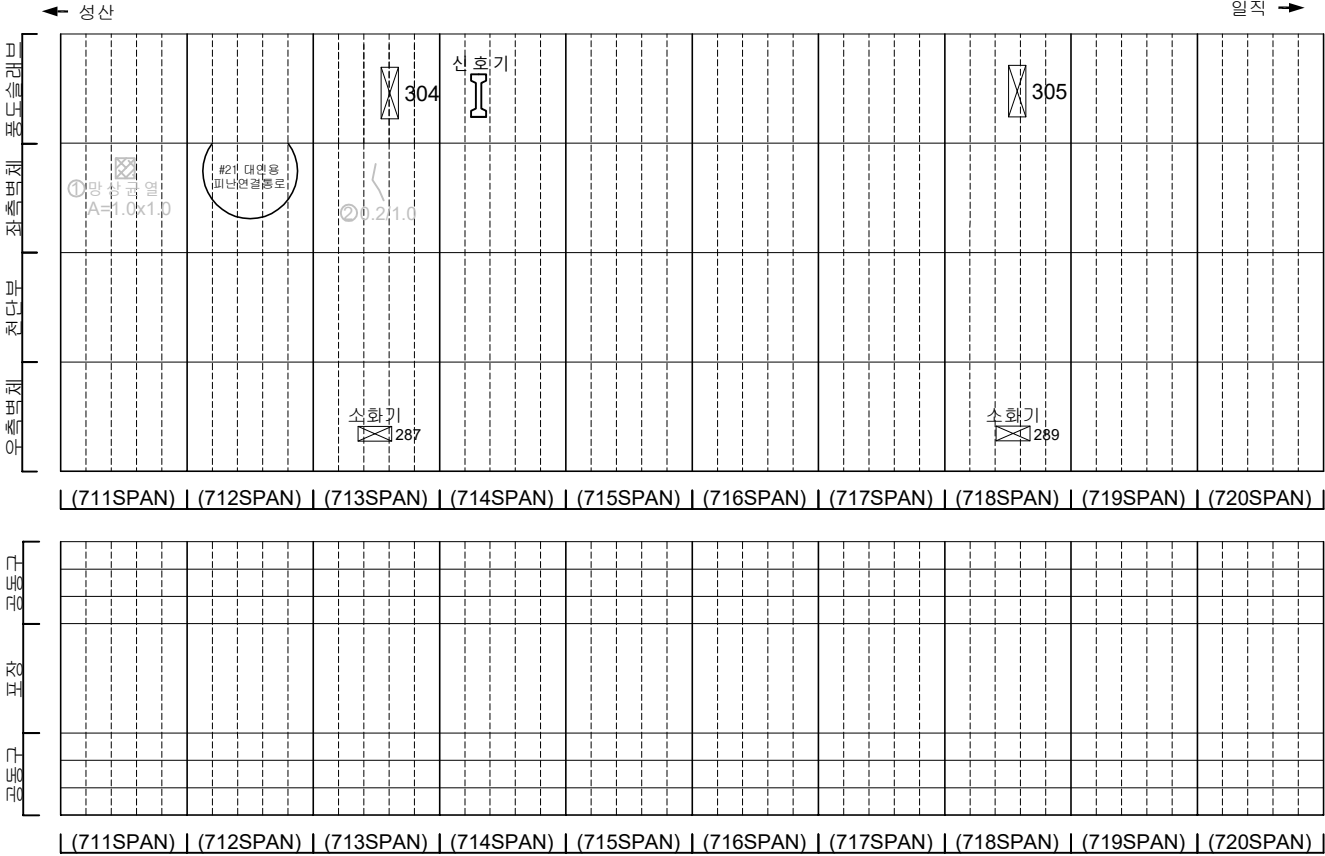

KEY PLAN

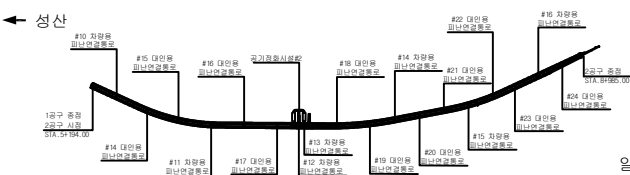

SECTION

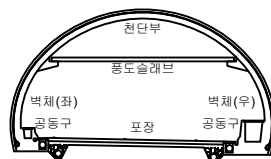


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 711~720구간(일직)
도면번호	28

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

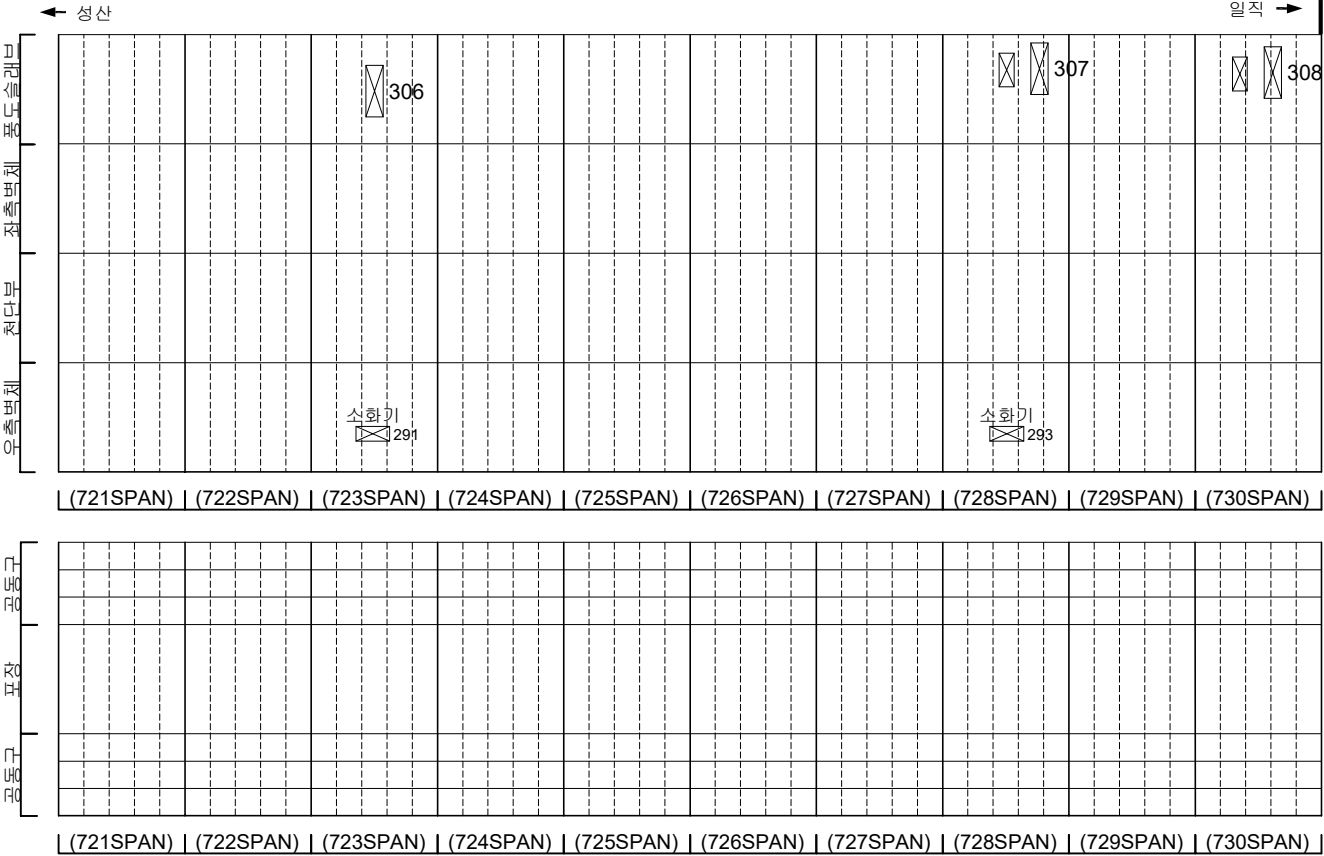

KEY PLAN

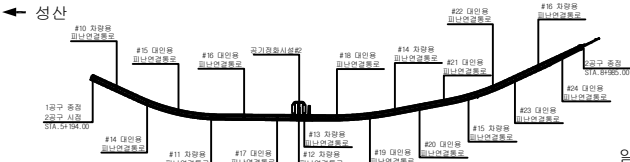

SECTION

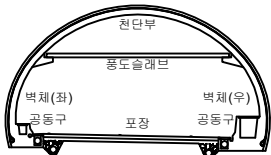


범례

구 열	양상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 721~730구간(일직)
도면번호	29

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	22상 보상
2	23하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

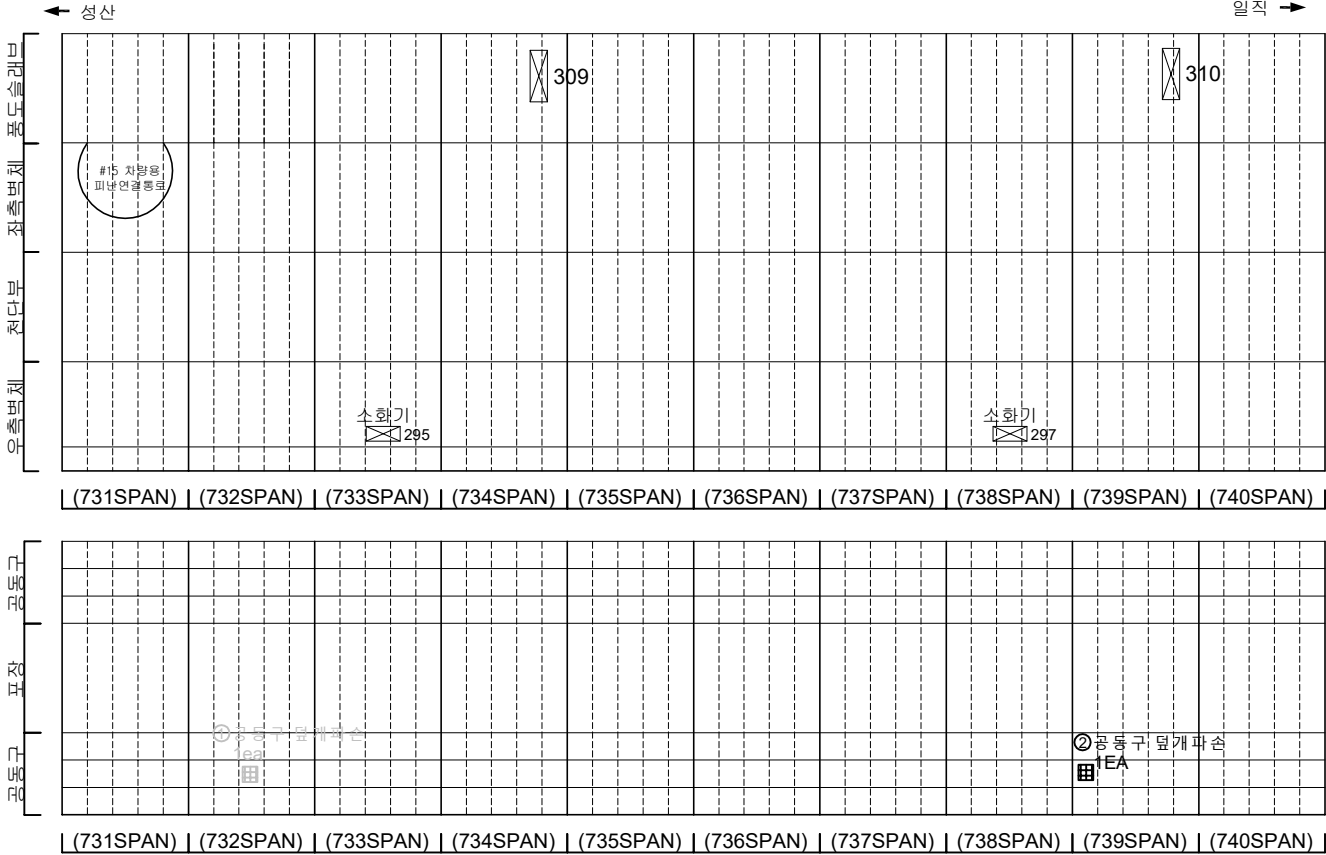

KEY PLAN

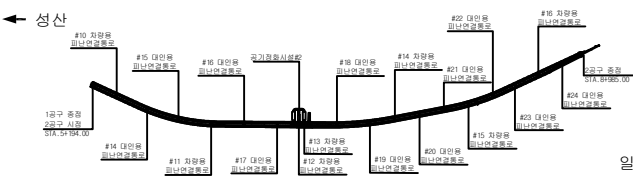

SECTION

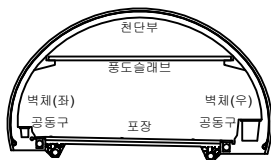


범례

	관 열		양상균열		재료분리
	편차, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		조금, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 731~740구간(일직)
도면번호	30

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	22상 보강
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

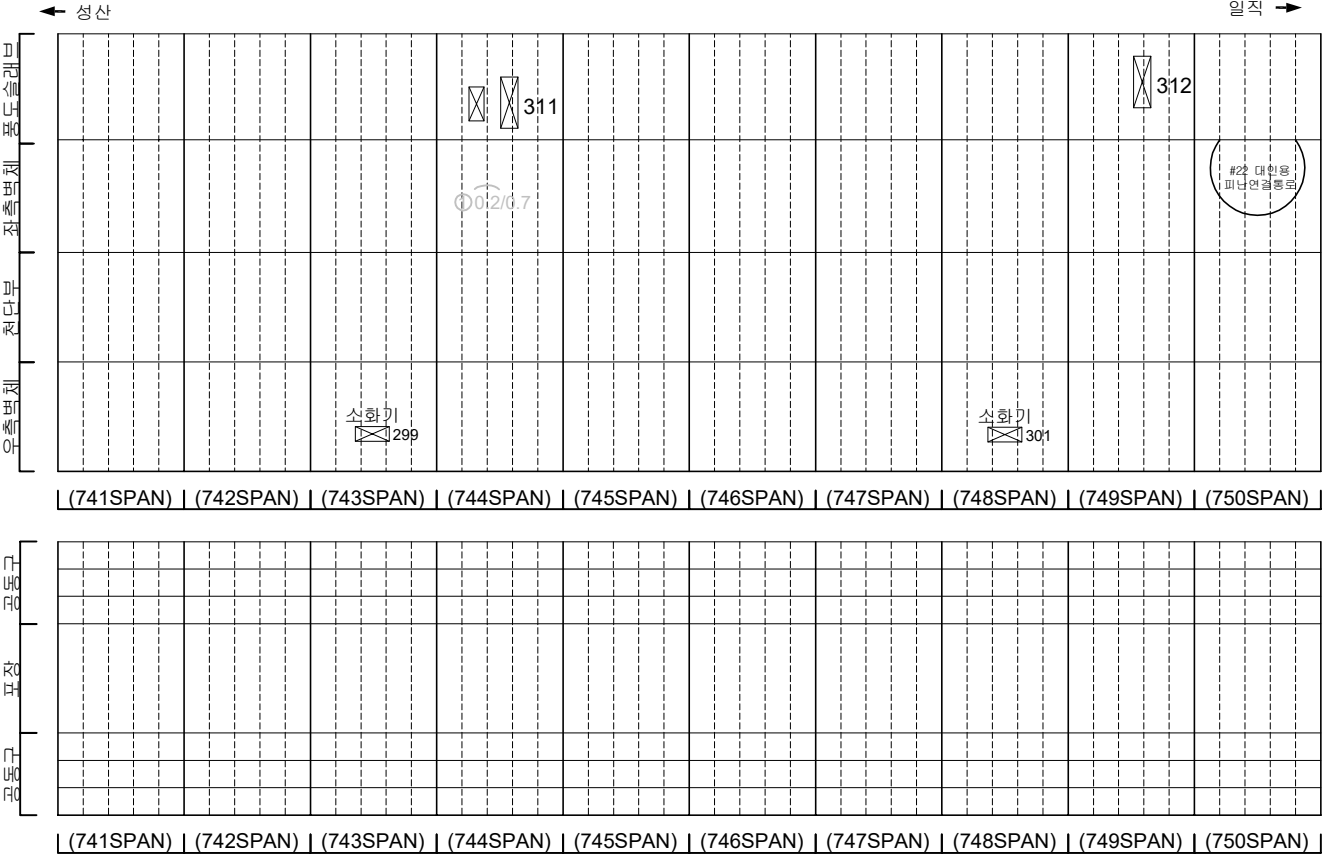

KEY PLAN

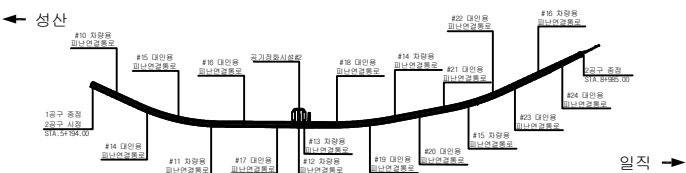

SECTION




범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 741~750구간(일직)
도 면 번호	31

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

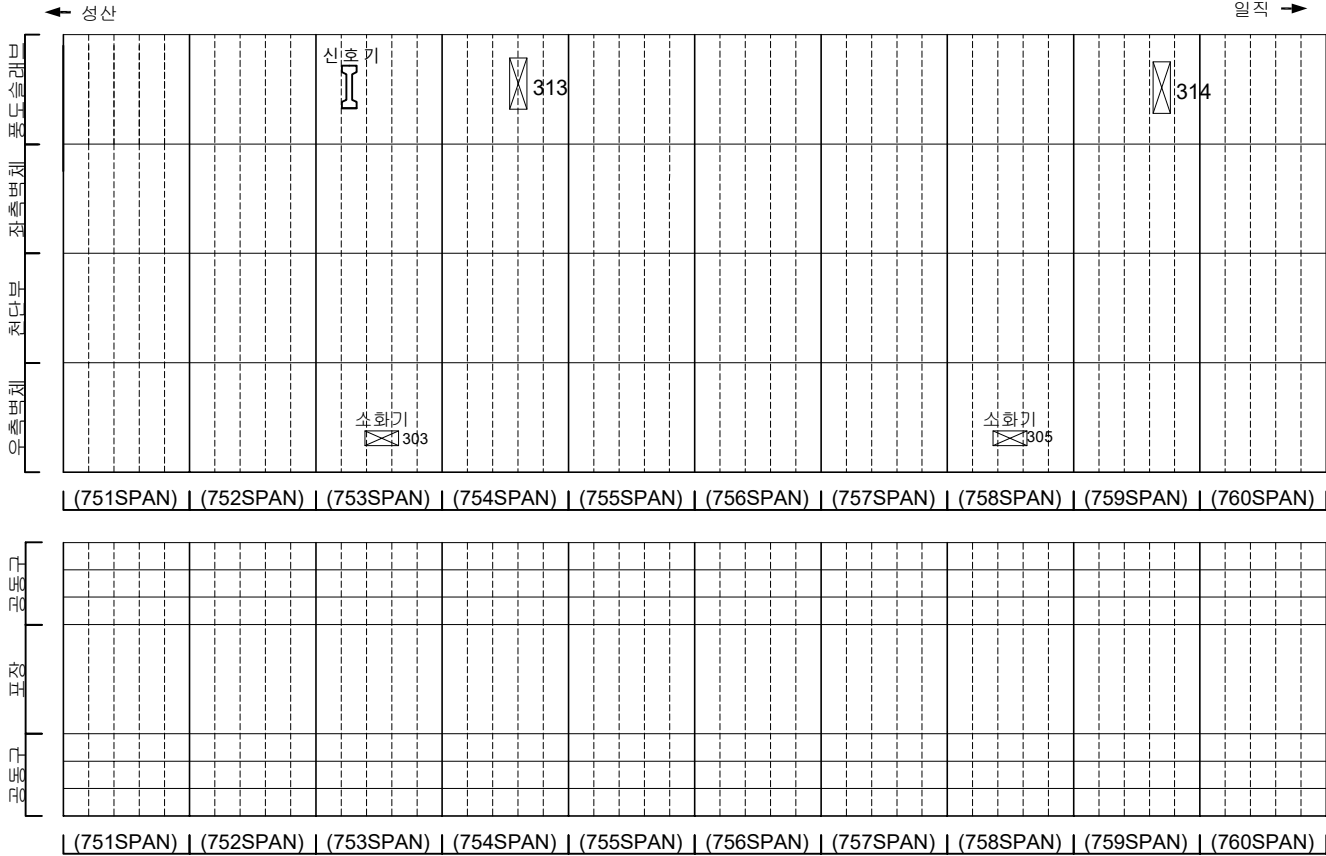

KEY PLAN

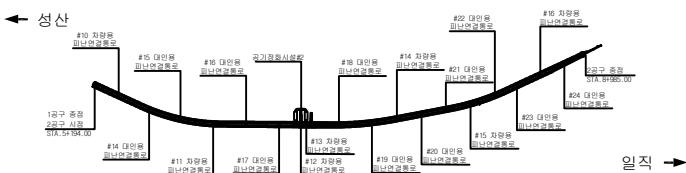

SECTION

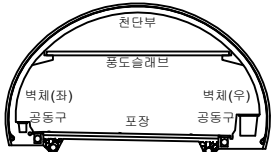


범례

	관 열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 751~760구간(일직)
도 면 번호	32

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21년	공동구	공동구 덮개 파손				1.00	㎡	1	1.00	22'정 보수
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

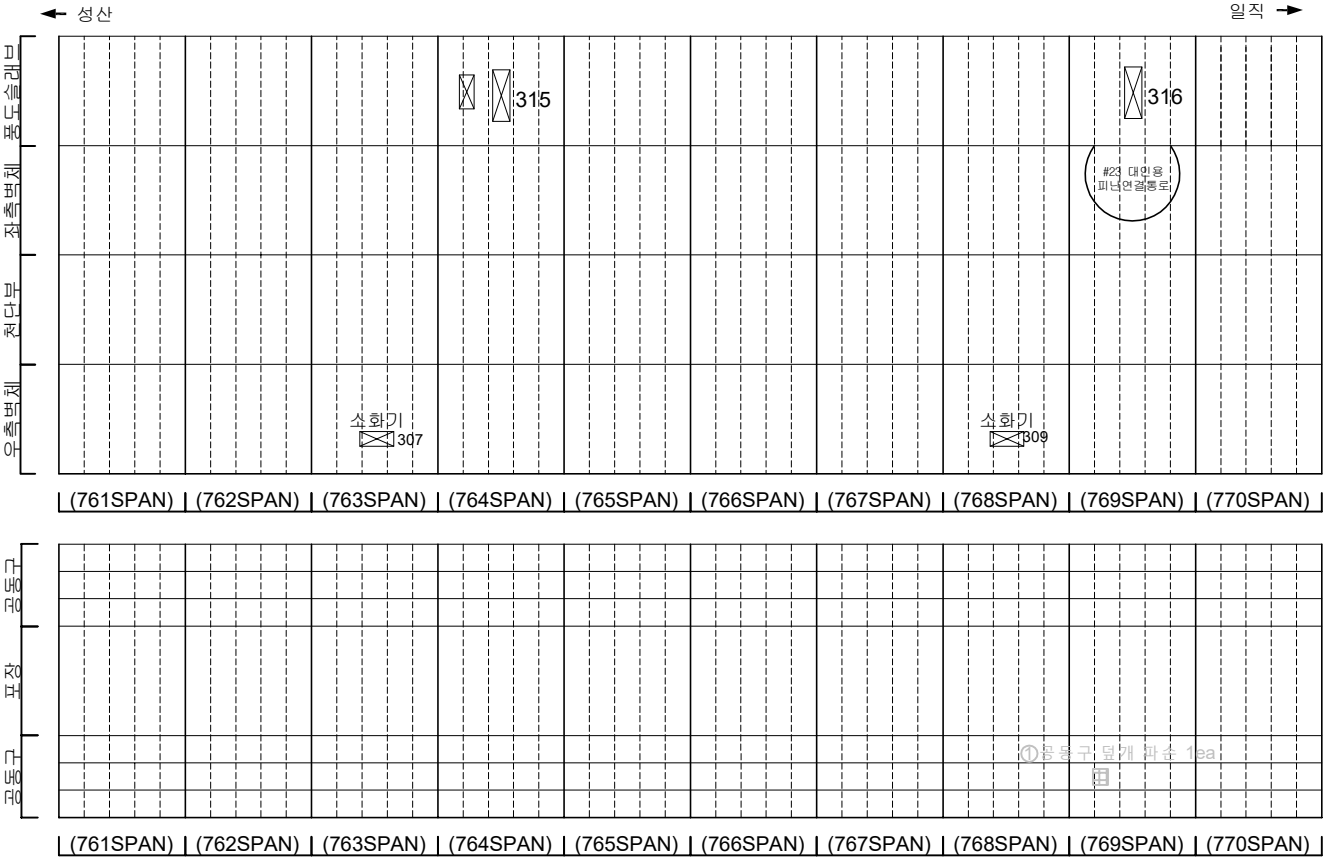

KEY PLAN

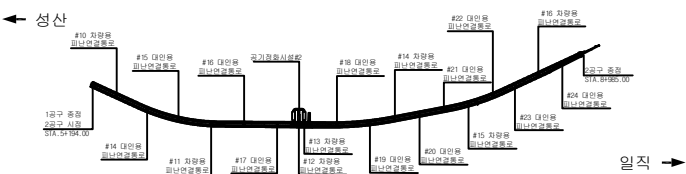

SECTION

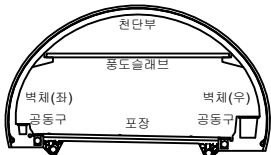


범례

	관 열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		벽면, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 761~770구간(일직)
도면번호	33

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	2	4.00	22'상 보강
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보강
3	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	4.5	-	4.50	m	1	4.50	22'상 보강
4	225하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

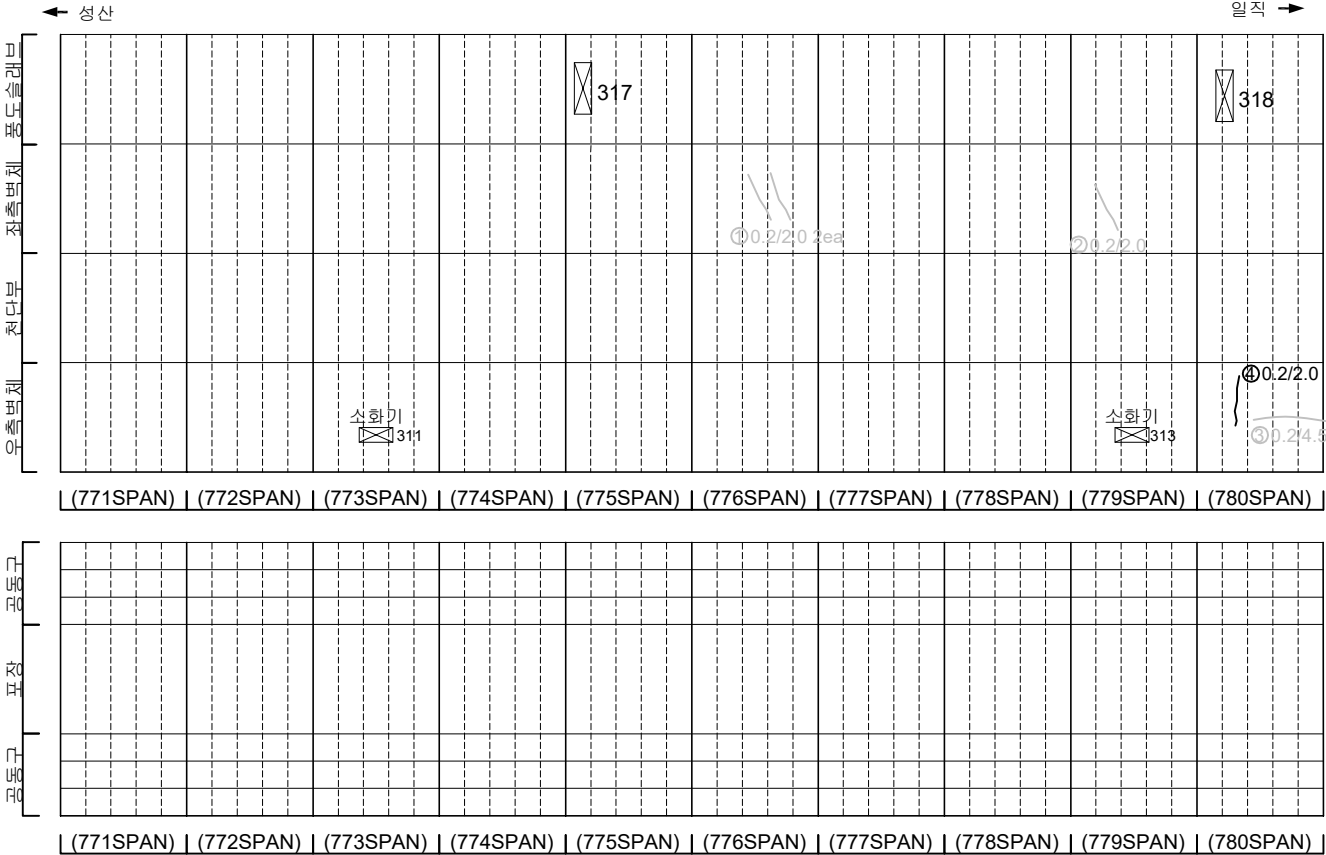

KEY PLAN

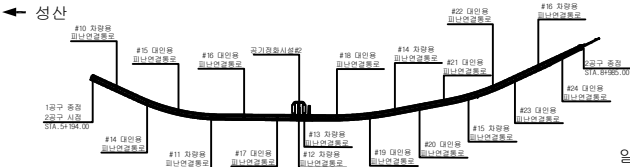

SECTION


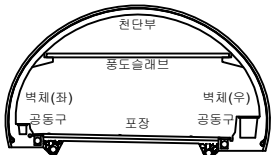


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 771~780구간(일직)
도 면 번호	34



손 상 물 량 표

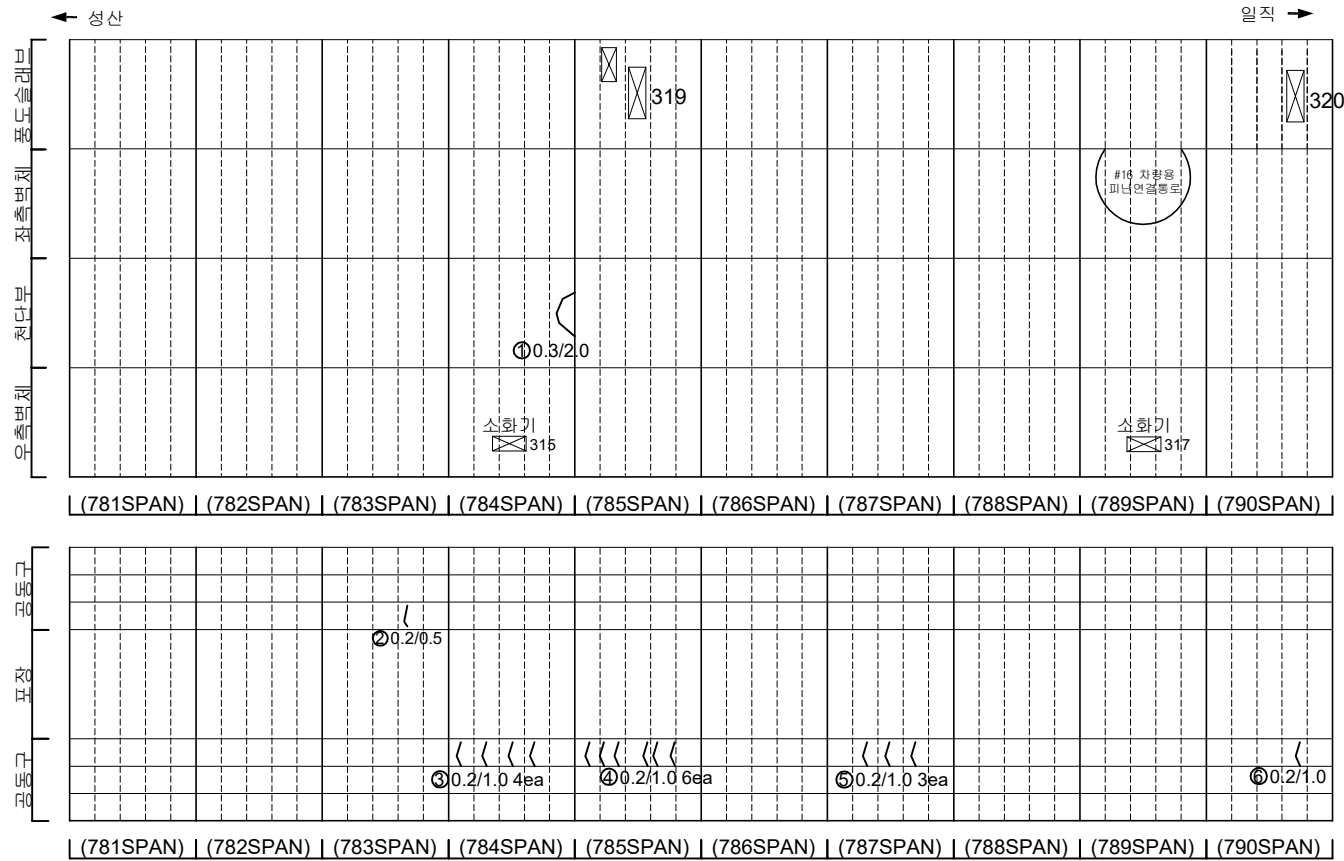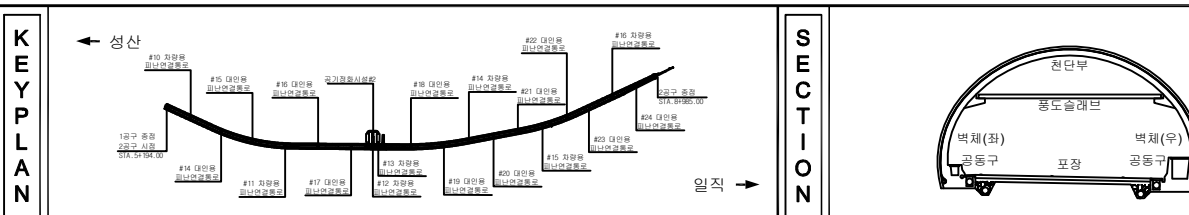[illegible]


지				발 주 처 서서울도시고속도로(주)
	단 열	양상단열	재료분리	
리				용 의 명
	편치, 공동	벽면, 파손	채수	
				서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
	누수, 습함부	보 대	외격물	
				도 면 명
	철근노출	침 하	열 화	서부간선지하도로 NATM 781~790구간(일직)
				도면번호
	부식	좌굴, 변형	기타	35

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.1	-	0.10	m	4	0.40	
2	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
3	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.2	-	0.20	m	1	0.20	
5	225하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	-	-	-	1.00	m	1	1.00	225하 도로
6	225하	포장부	포장 파손	-	1.0	0.3	0.30	m ²	1	0.30	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

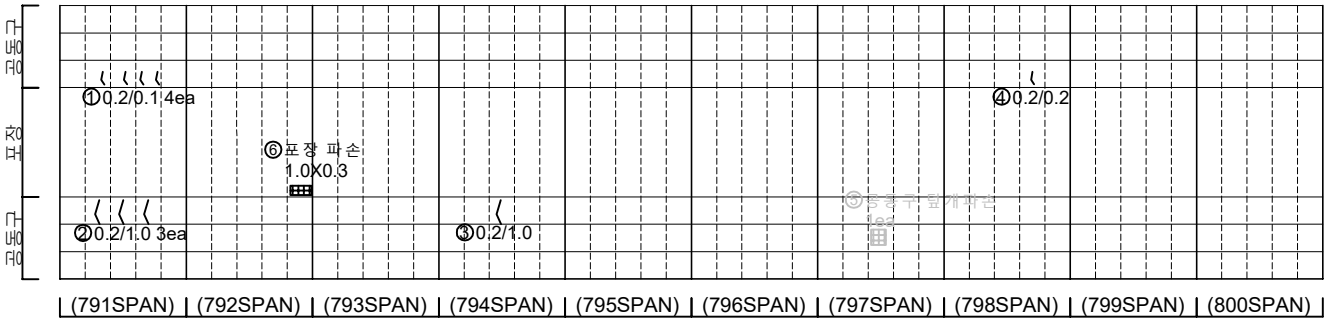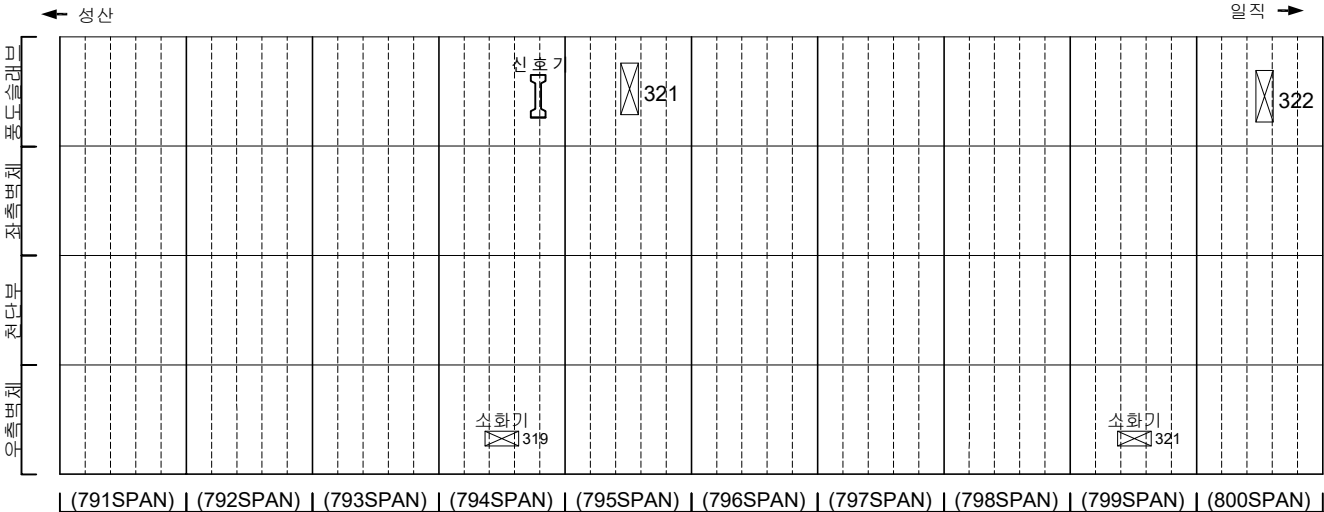

KEY PLAN

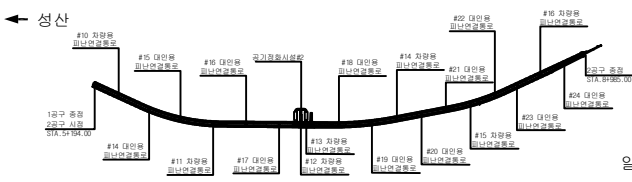

SECTION

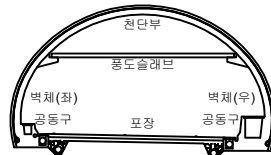


범례

	콘크리트		강철근콘크리트		재료분리
	균열, 공동		벽돌, 파손		채수
	물, 습윤부		벽돌		보강철
	철근노출		균열		물
	부식		균열, 변형		기타


발주처	서울특별시교통국(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 791~800구간(일직)
도면번호	36

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	천단부	균열, 벽체(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	개	1	1.00	22' 하 보강
3	22상	포장부	포장 파손	-	0.2	1.0	0.20	m ²	1	0.20	
4	23하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	개	1	1.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

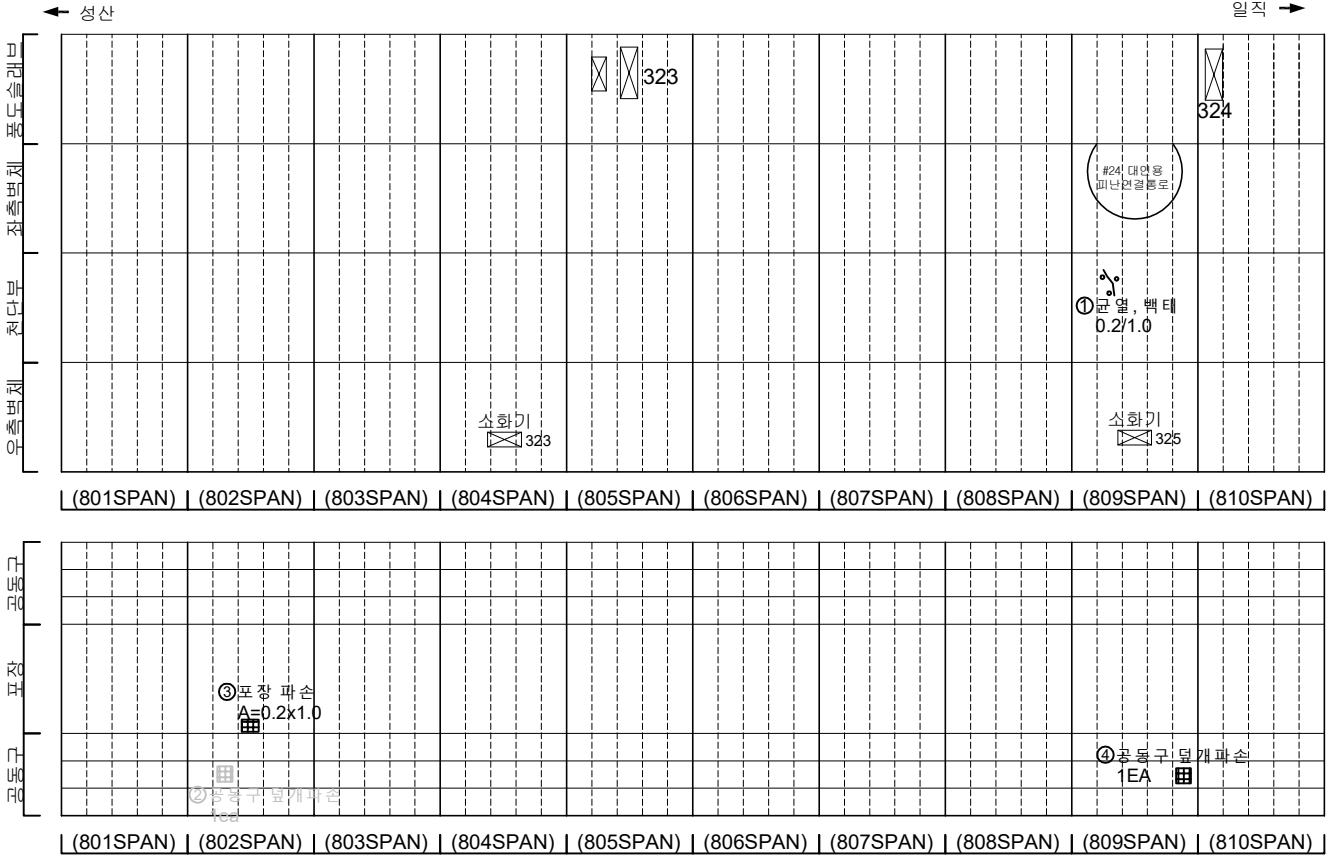

KEY PLAN

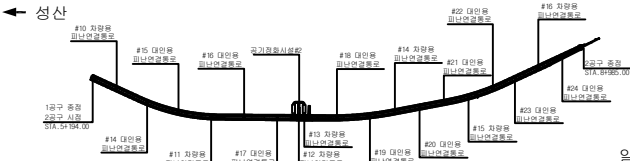

SECTION

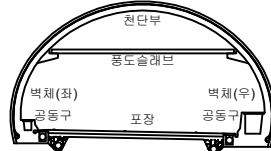



범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 801~810구간(일직)
도면번호	37

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	4	2.00	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

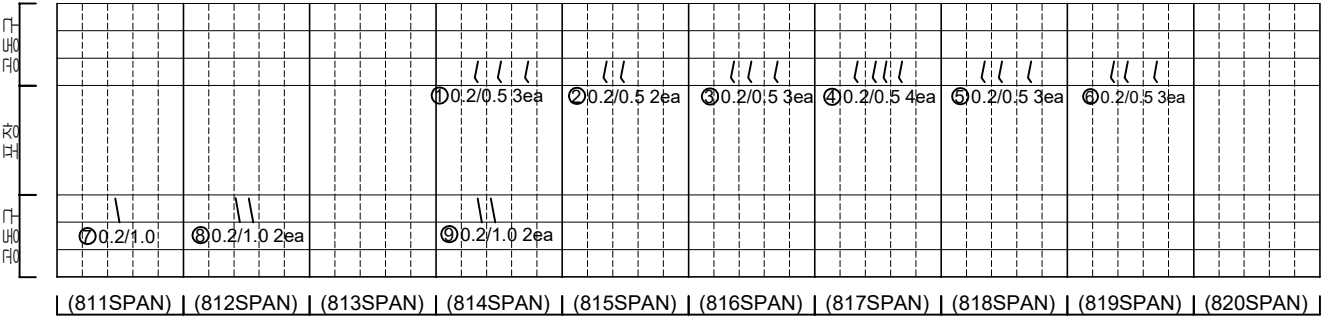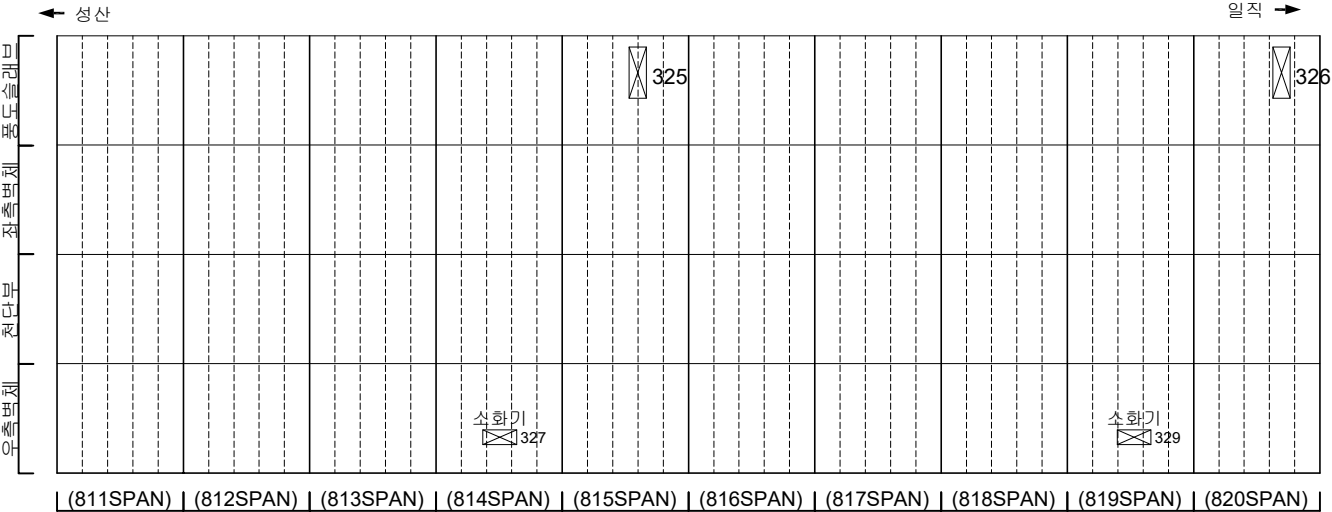

KEY PLAN

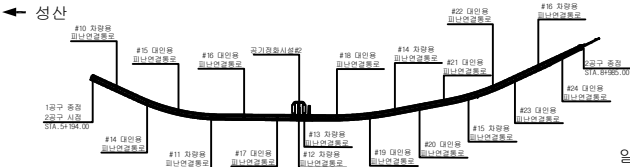





SECTION

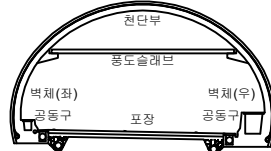


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 811~820구간(일직)
도면번호	38

손 상 물 량 표

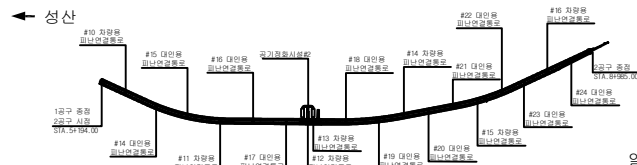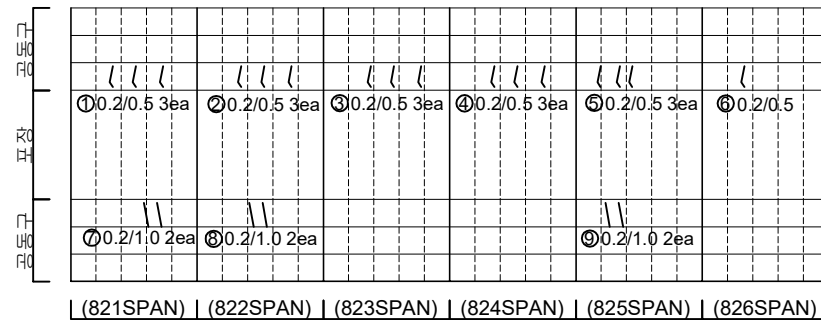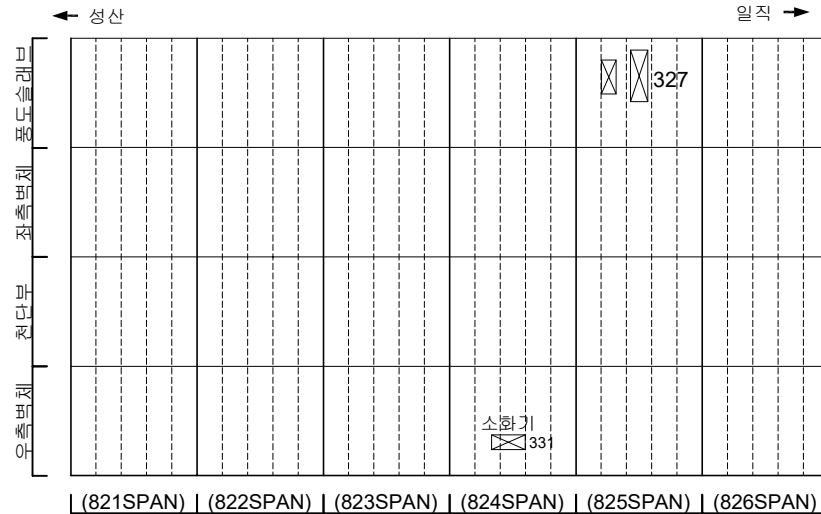[illegible]

SECTION

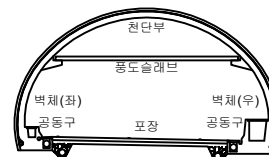


五 五

	간 결		양상균열		재료부리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	면치, 공동		박리, 파손		체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 습상부		박 태		퇴각물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 821~826구간(일직)
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 39


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	2.0	2.00	m	1	2.00	23'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.3	0.8	-	0.80	m	1	0.80	
3	21하	상부슬래브	벽체누수	-	-	-	1.00	매	1	1.00	23'상 보수
4	21하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	23'상 보수
5	21하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	7	14.00	23'상 보수
6	22상	측벽부	벽체누수	-	0.1	0.3	0.03	m	16	0.48	
7	22상	공동구	벽체누수	-	0.3	0.3	0.09	m	1	0.09	
8	22상	측벽부	벽체누수	-	0.1	2.0	0.20	m	1	0.20	
9	22상	상부슬래브	벽체누수	-	0.2	2.0	0.40	m	1	0.40	23'상 보수
10	22하	상부슬래브	벽체누수	-	0.2	3.0	0.60	m	4	2.40	23'상 보수
11	22상	측벽부	벽체누수	-	0.1	1.5	0.15	m	2	0.30	
12	23하	측벽부	벽태	-	0.2	1.5	0.30	m	4	1.20	
13	23하	측벽부	벽태	-	0.2	2.5	0.50	m	3	1.50	
14	23하	측벽부	누수흔적	-	4.0	0.3	1.20	m	1	1.20	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

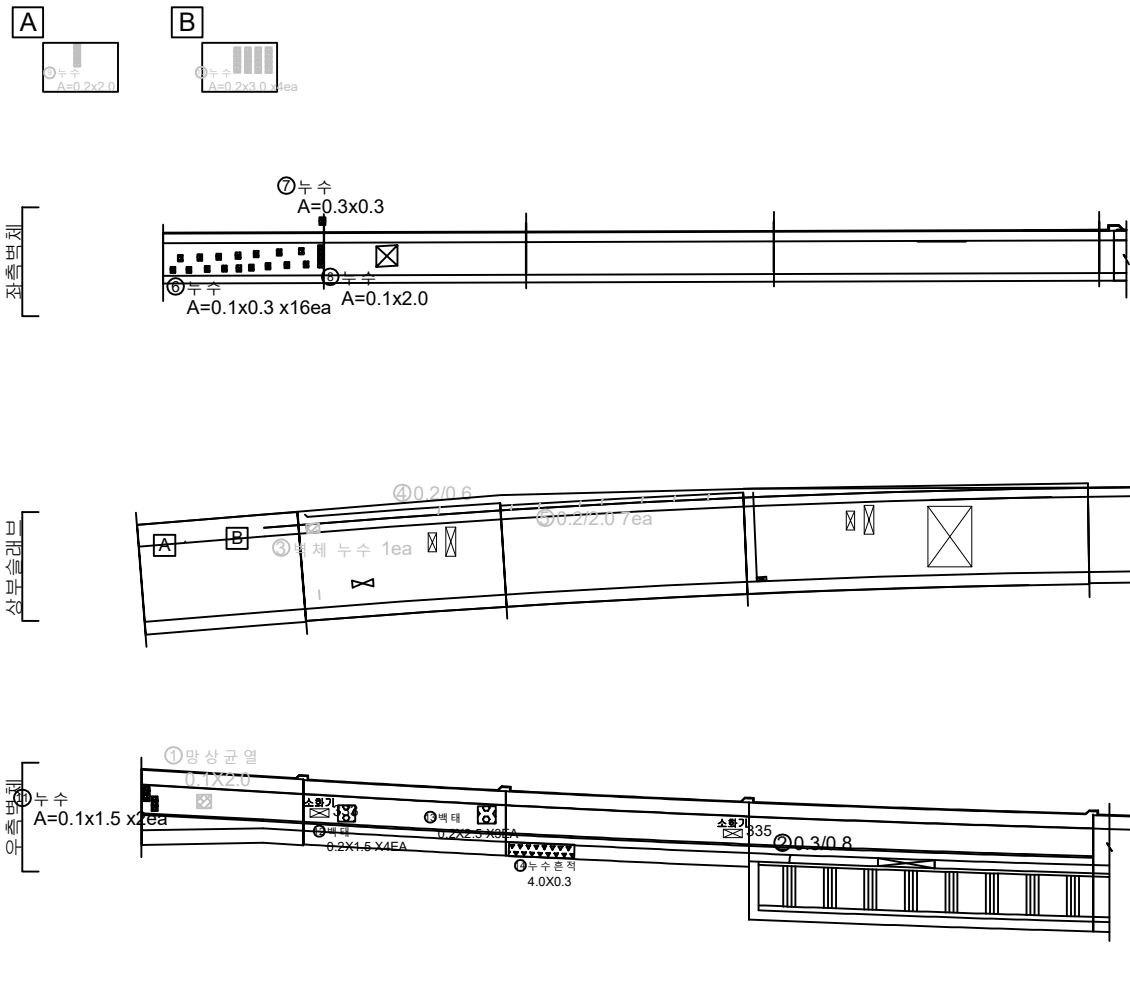


KEY PLAN

← 성산



일직 →

SECTION



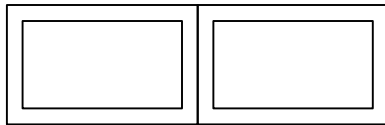


범례

	망상균열		발 주 처
	균열, 공동		서서울도시고속도로(주)
	누수, 습윤부		용역명
	철근노출		서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	부식		도면명
	좌굴, 변형		서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB11~BB14 (일직)
	기타		도면번호
			40


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	누수	-	0.1	0.1	0.01	m ³	1	0.01	
2	22상	공동구	누수	-	0.1	0.5	0.05	m ³	1	0.05	23'상 보수
3	22상	측벽부	누수	-	0.2	1.5	0.30	m ³	4	1.20	
4	22상	측벽부	누수	-	0.2	2.0	0.40	m ³	11	4.40	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

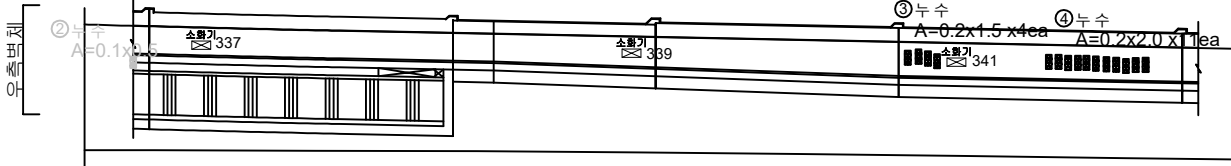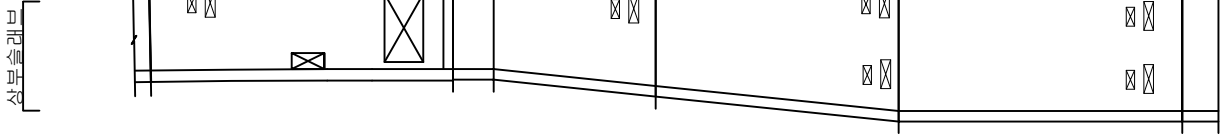


KEY PLAN

← 성산



일직 →

SECTION


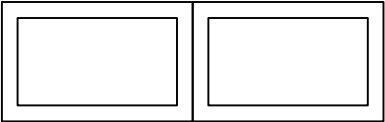


범례


균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB15~BB18 (일직)
도 면 번호	41

손 상 물 량 표

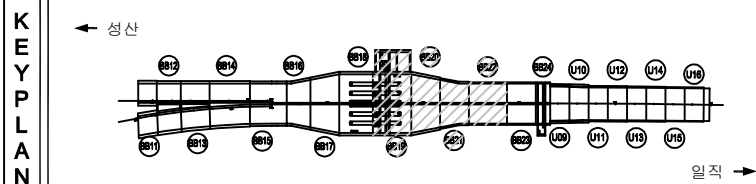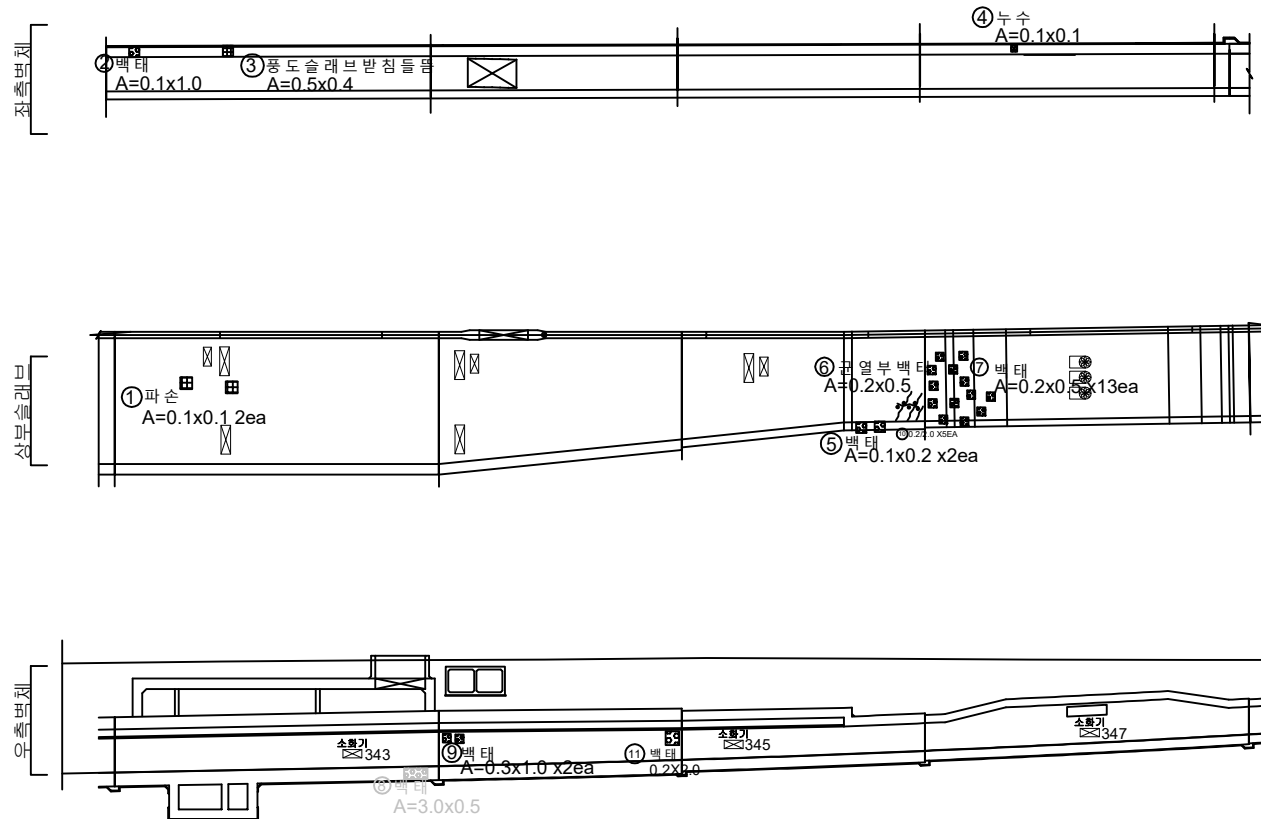[illegible]

SECTION

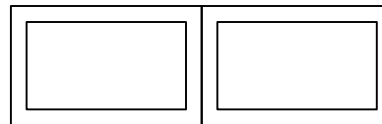


五五

	간 명		망상간명		재료부리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	면치, 공돌		박진, 파손		체수	
	누수, 습상부		벽 태		퇴각물	도 면 명 서부간선지하도로 중점부 BOX-TYPE BB19-BB22 (일직)
	철근노출		침 하		열 화	
	부식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	21하	측벽부	망상균열	-	0.1	1.0	0.10	m ²	4	0.40	
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	4	4.00	
3	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	6	6.00	
4	21하	상부슬래브	망상균열	-	2.0	1.0	2.00	m ²	2	4.00	
5	21하	상부슬래브	파손	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
6	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
7	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.2	-	1.20	m	1	1.20	
8	22상	측벽부	실란트파손	-	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
9	22상	측벽부	실란트파손	-	4.5	-	4.50	m	1	4.50	
10	22상	측벽부	실란트파손	-	3.5	-	3.50	m	1	3.50	
11	22상	측벽부	실란트파손	-	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
12	22상	방호벽	중분대파손	-	0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
13	22상	측벽부	실란트파손	-	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
14	22상	측벽부	실란트파손	-	4.5	-	4.50	m	1	4.50	
15	22상	측벽부	실란트파손	-	3.5	-	3.50	m	1	3.50	
16	22상	측벽부	실란트파손	-	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

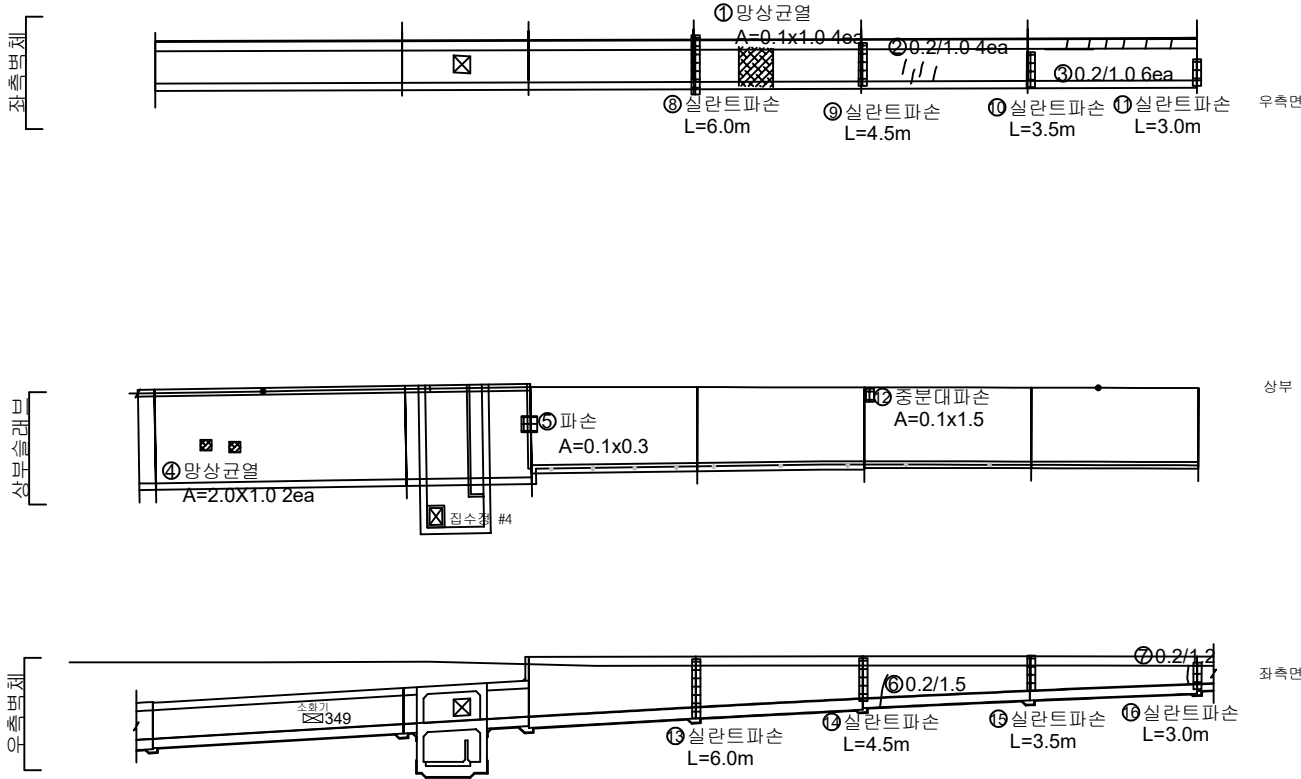

KEY PLAN

일 직 →

SECTION

중양분리대
포장
크레(우)

단
면
명

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처
서울특별시고속도로(주)


용 역 명
서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역

도 면 명
서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB23,24 U-TYPE U9~U12 (일직)

도 면 번 호
43


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
3	21하	공동구	망상균열	-	1.0	2.0	2.00	m ²	1	2.00	
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.1	-	2.10	m	1	2.10	
5	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	5	5.00	
6	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
8	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	6	6.00	
9	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	5	3.50	
10	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	9	9.00	
11	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	7	4.90	
12	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.3	-	1.30	m	1	1.30	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

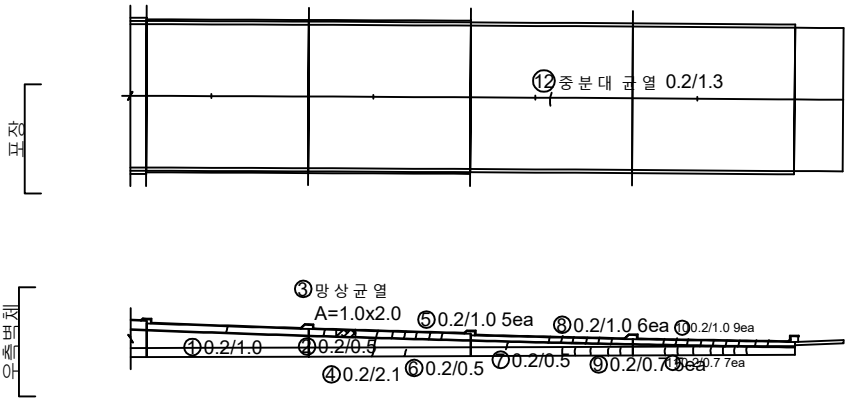

KEY PLAN

← 성산



일직 →

SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 종점부 U-TYPE U13~U16 (일직)
도 면 번호	44