

신월여의지하도로 2023년 상반기
정기안전점검 용역


외관조사망도
신월여의지하도로(인천방향)

서울터널주식회사


(주)명성엔지니어링

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	S 003	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 005	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

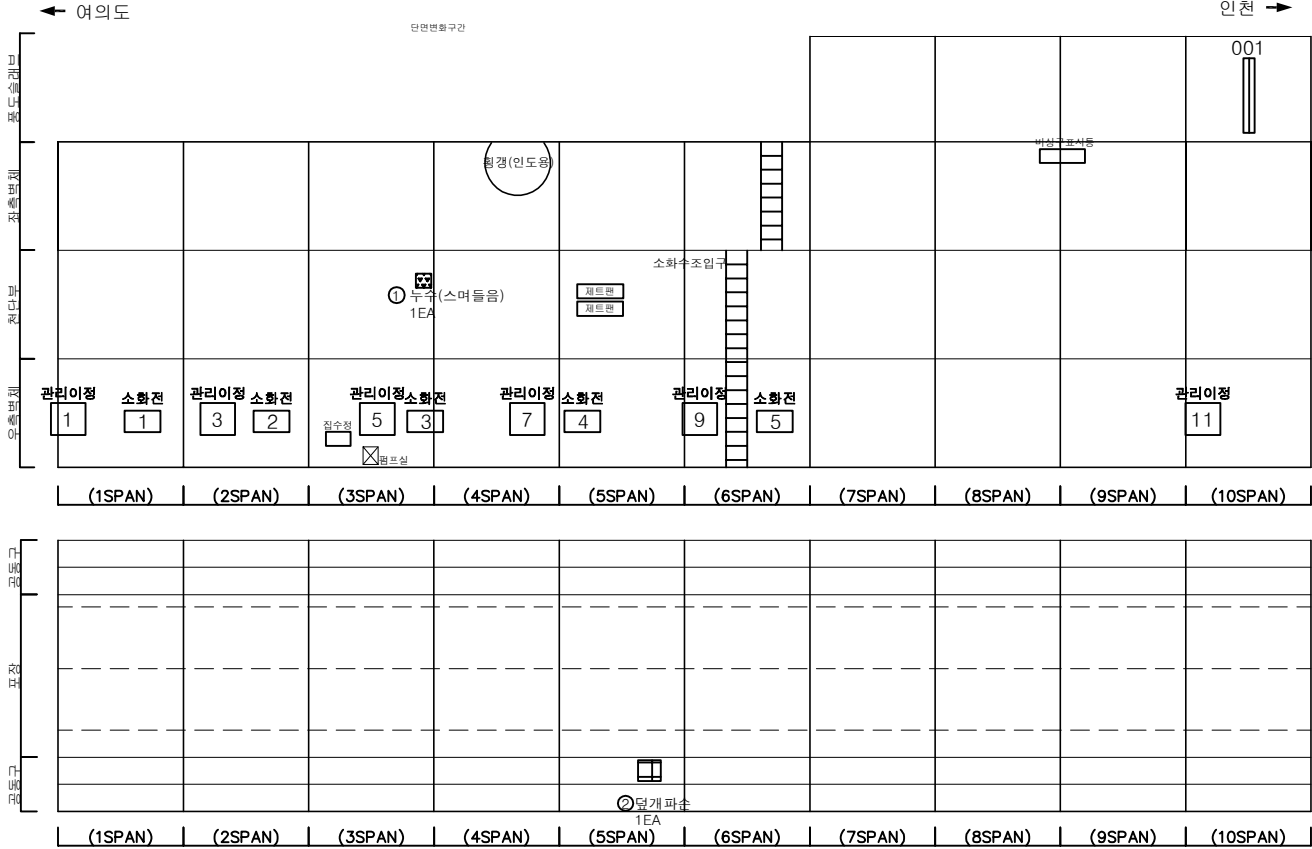

KEY PLAN

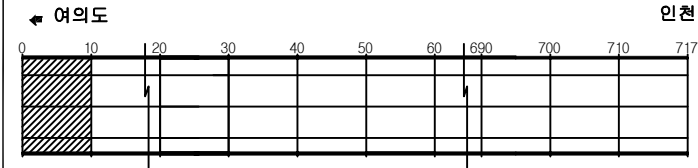

SECTION

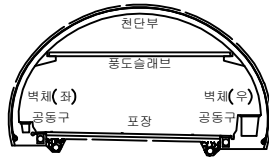




범례

	천단부		천단부
	공동구		공동구
	누수, 습윤부		누수, 습윤부
	철근노출		철근노출
	부식		부식
	망상균열		망상균열
	편치, 파손		편치, 파손
	벽체(좌)		벽체(우)
	벽체		벽체
	침하		침하
	좌굴, 변형		좌굴, 변형
	재료분리		재료분리
	채수		채수
	퇴적물		퇴적물
	열화		열화
	기타		기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 1~10구간
도면번호	01




ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 11~20구간)

손 상 물 량 표

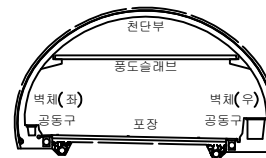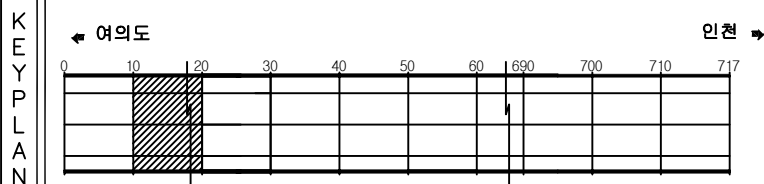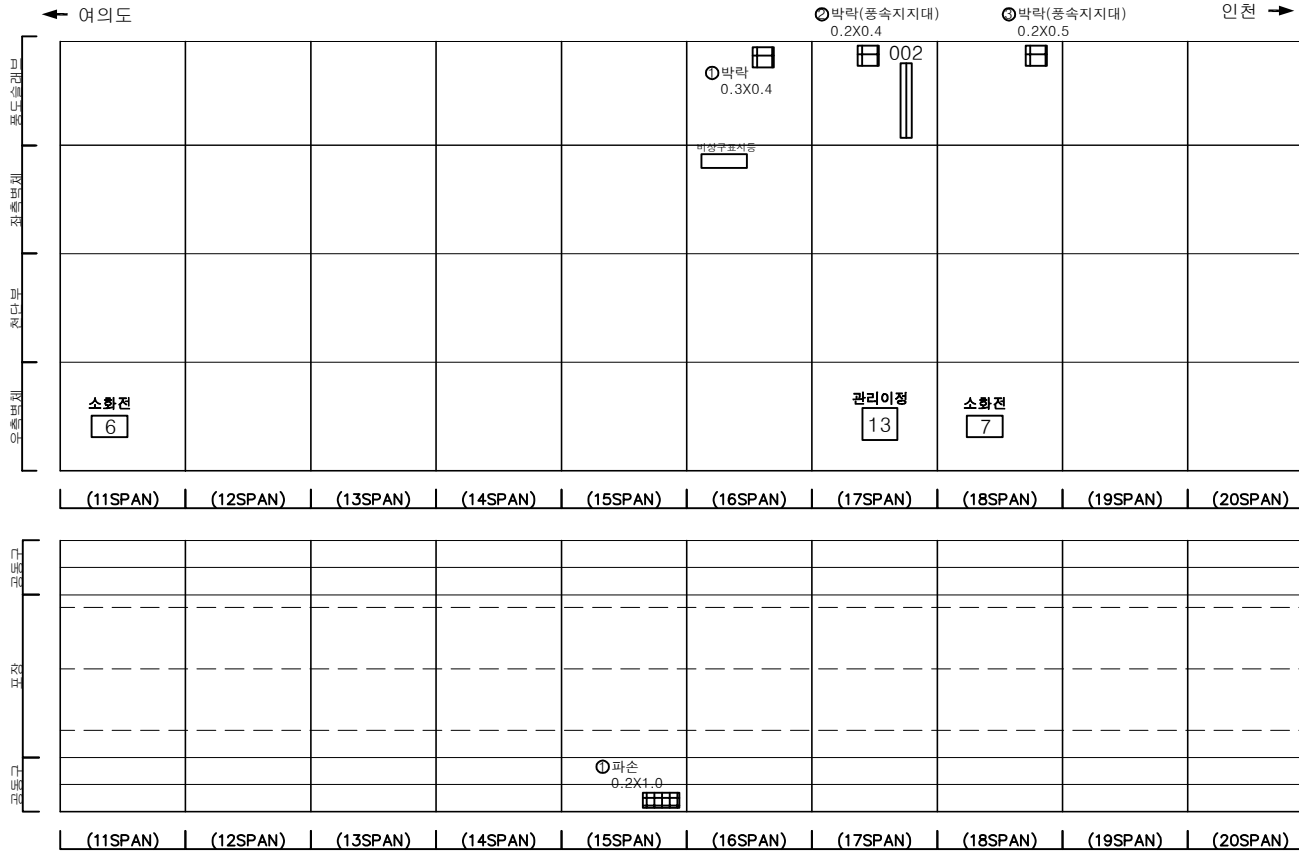[illegible]

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 21~30구간)


손 상 물 량 표

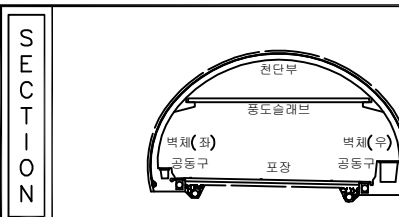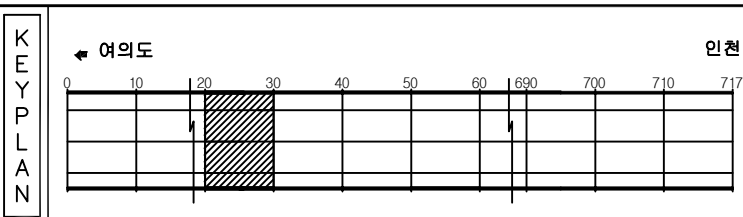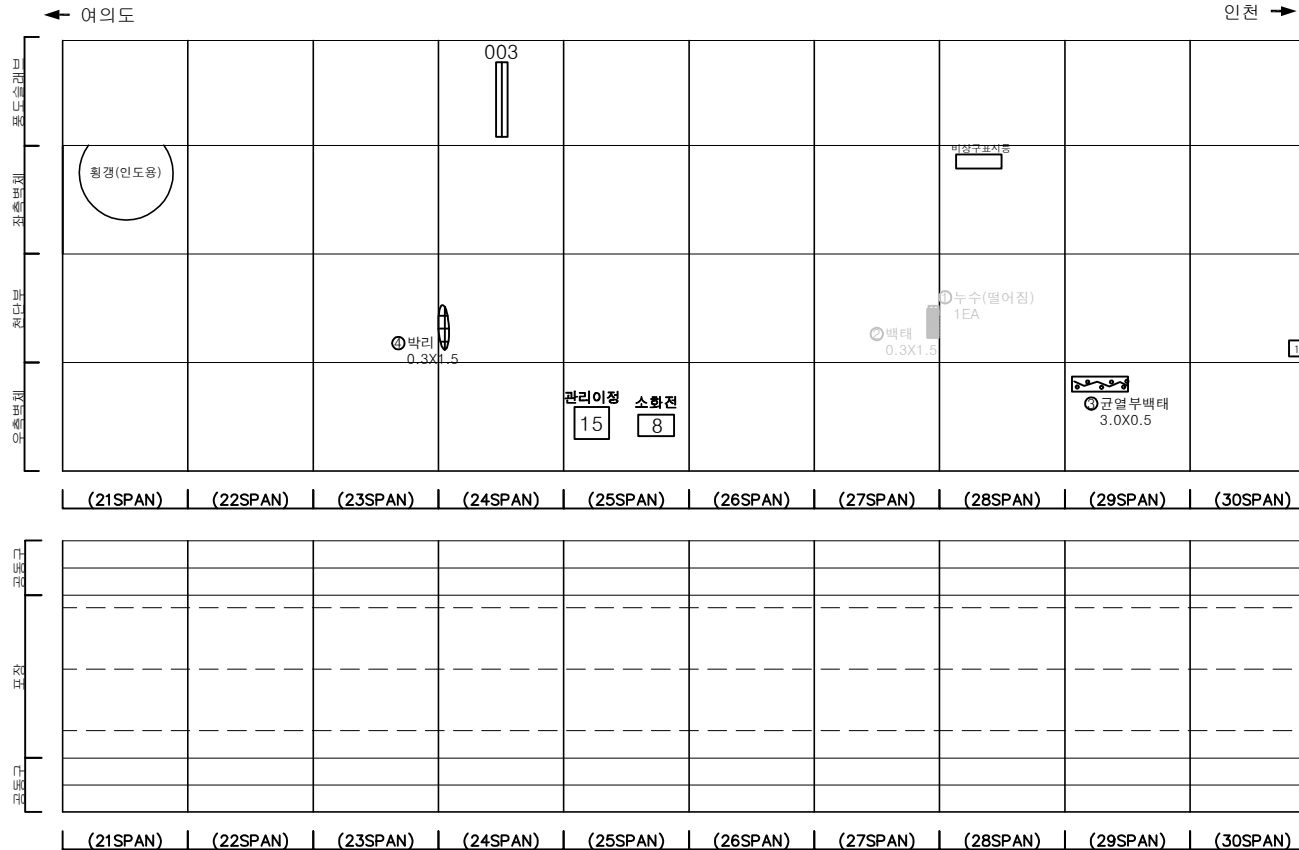[illegible]


문 목				발 주 처 서울터널주식회사
				용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
				도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 21~30구간
				도 면 호 03

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	23상	부가시설	S 032	신호기파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	23상	속박부	S 032	누수흔적	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
3	23상	속박부	S 033	벽태	-	0.3	0.3	m ²	1	0.09	
4	23상	슬래브	S 035	균열(폭0.3mm이상)	0.3	1.5	-	m	1	1.50	
5	23상	천단부	S 035	박리	-	0.2	1.5	m ²	1	0.10	
6	23상	천단부	S 035	표면불량	-	0.4	0.5	m ²	1	0.20	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

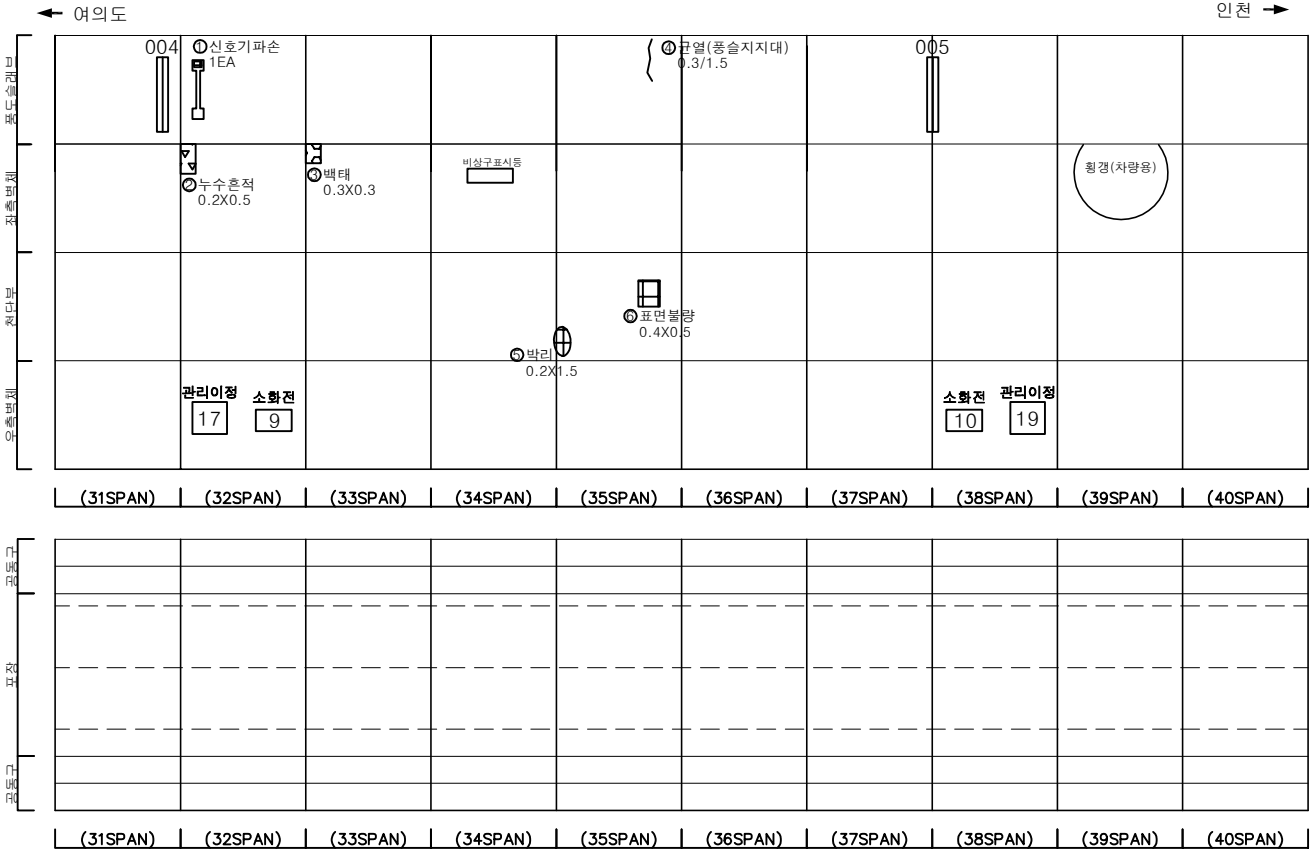

KEY PLAN

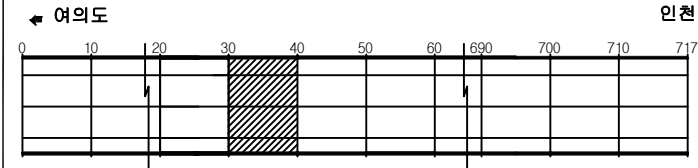

SECTION

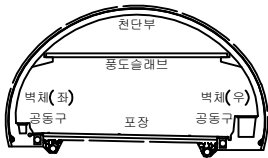


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 31~40구간
도면번호	04

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	측벽부	S 042	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	측벽부	S 049	누수	-	-	-	EA	1	1.00	23상 보수
3	22상	측벽부	S 050	벽태	-	0.2	1.0	m ²	1	0.20	
4	22하	측벽부	S 043	벽태	-	1.0	0.2	m ²	1	0.20	
5	23상	측벽부	S 043	벽태	-	0.3	0.3	m ²	1	0.09	
6	23상	천단부	S 044	벽리	-	0.3	1.0	m ²	1	0.30	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

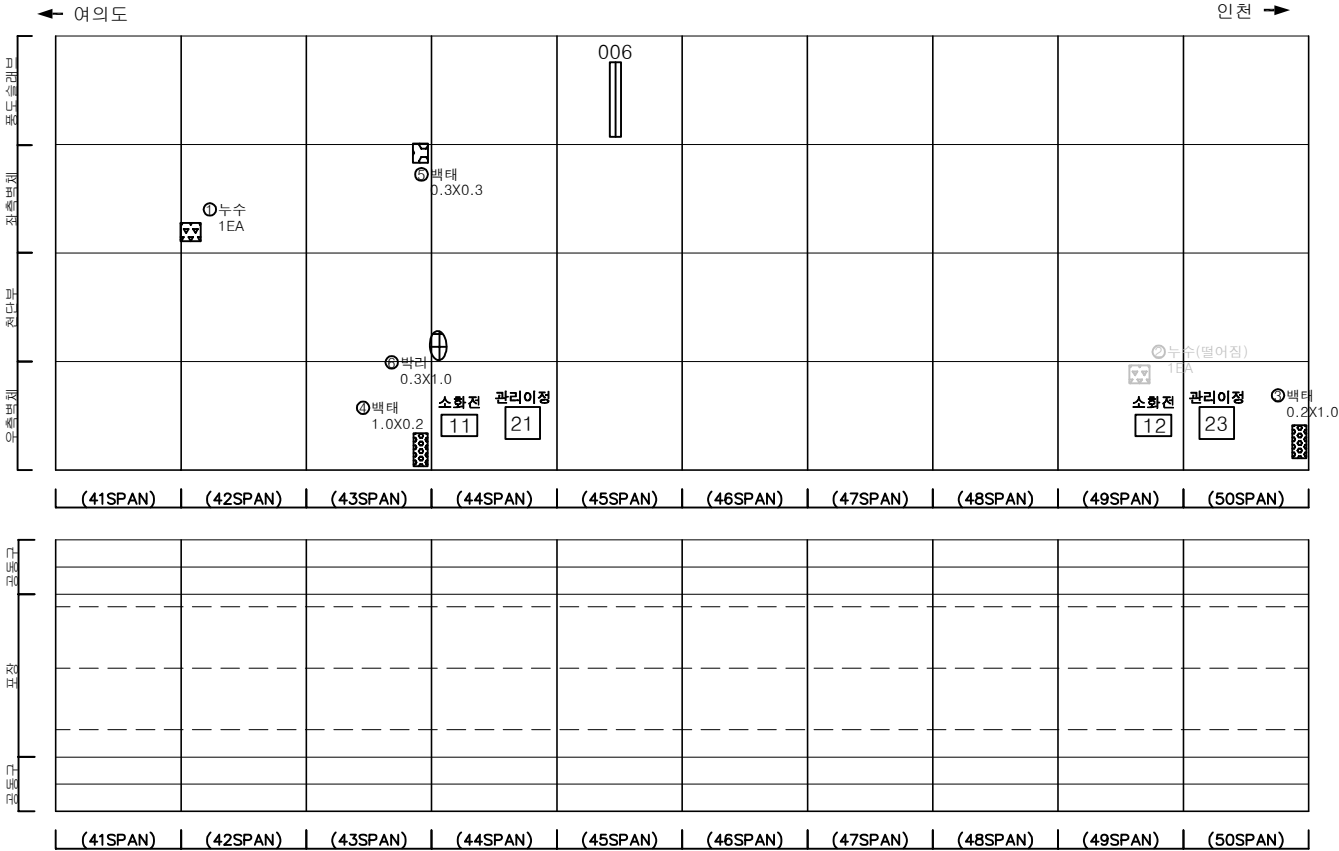

KEY PLAN

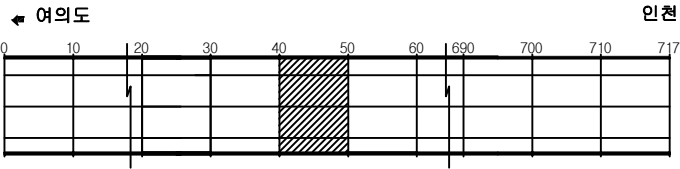

SECTION

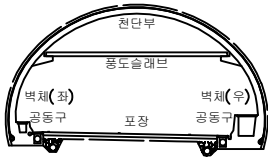



범례

	균열		망상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		누수
	누수, 습윤부		벽태		벽체
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 41~50구간
도면번호	05


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 51~60구간)

손 상 물 량 표

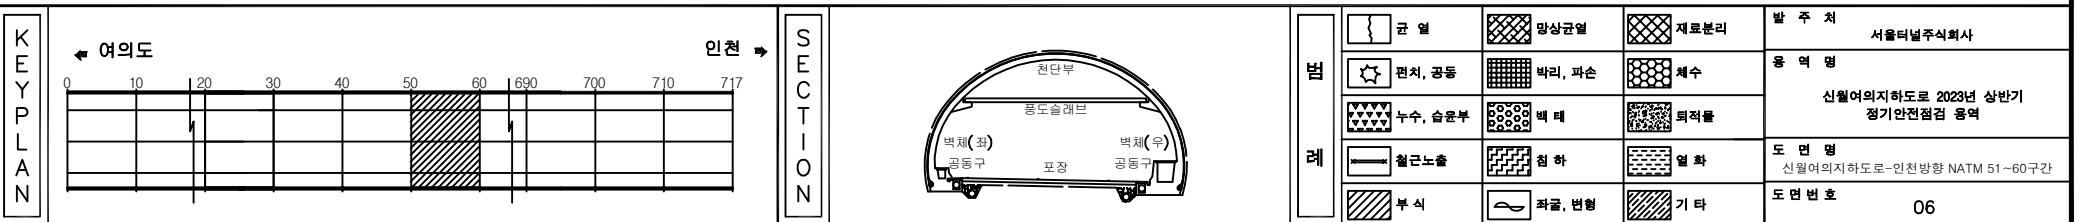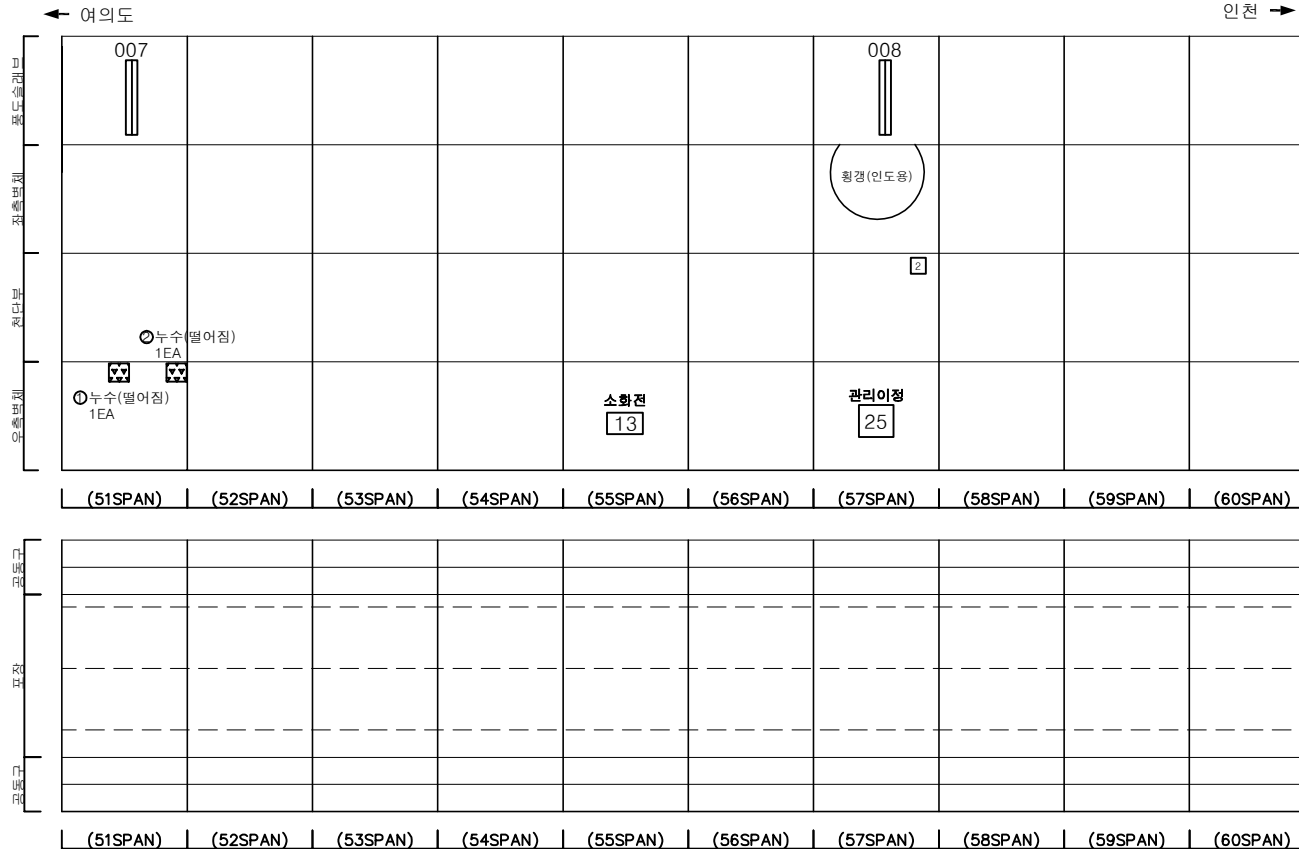
[illegible]

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	측벽부	S 064	백태	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
2	22하	측벽부	S 065	누수	-	-	-	EA	1	1.00	23' 상 보수
3	22하	천단부	S 066	백태	-	0.3	0.3	m ²	3	0.27	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

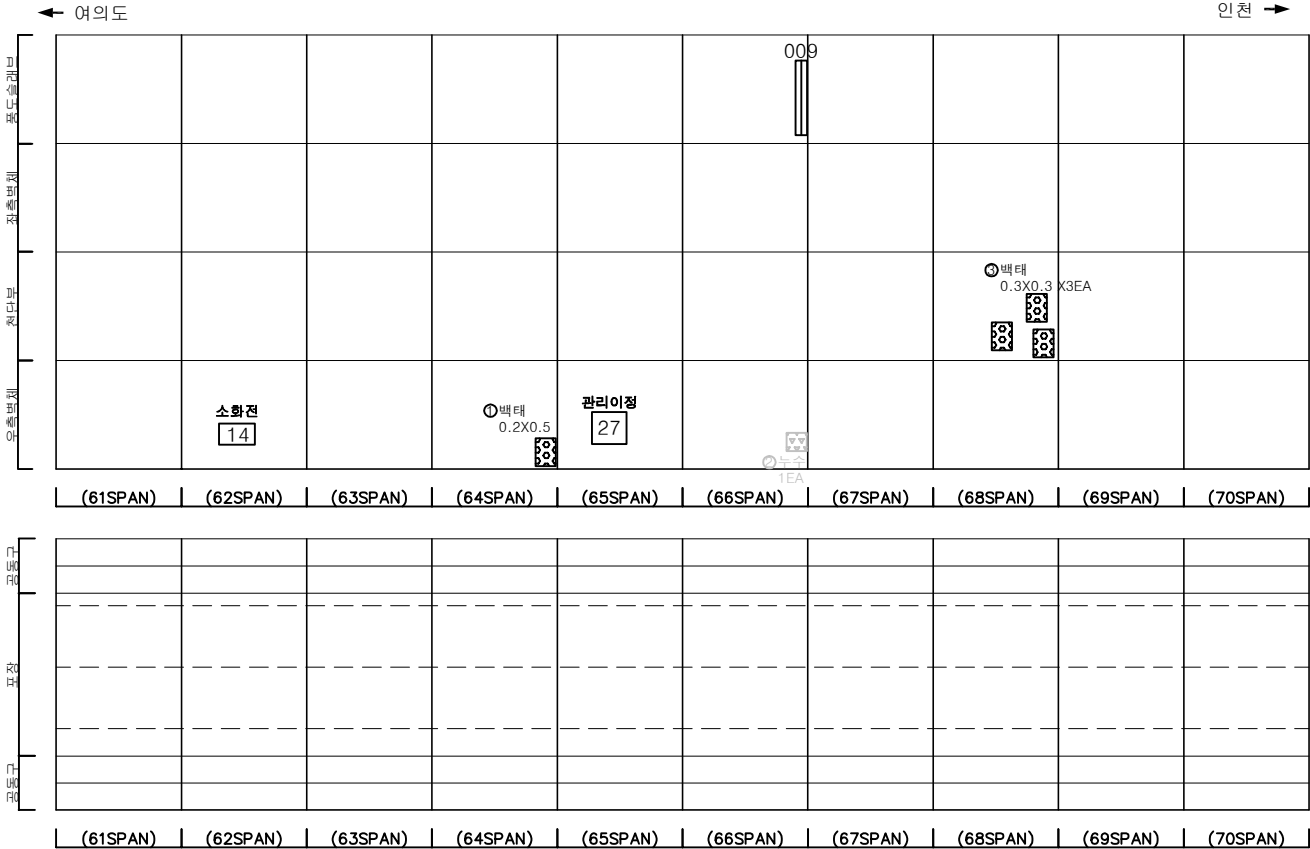

KEY PLAN

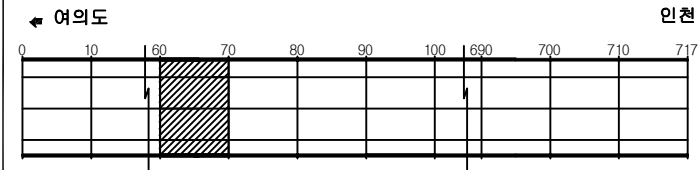

SECTION

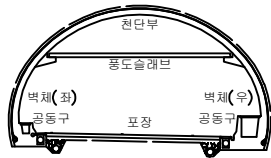



범례

	균열		망상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	침하노출		침하		열화
	부식		파괴, 변형		기타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 61~70구간
도 면 번호	07

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22년	천단부	5.074	파손	-	0.2	0.3	㎡	1	0.06	23년 보수
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

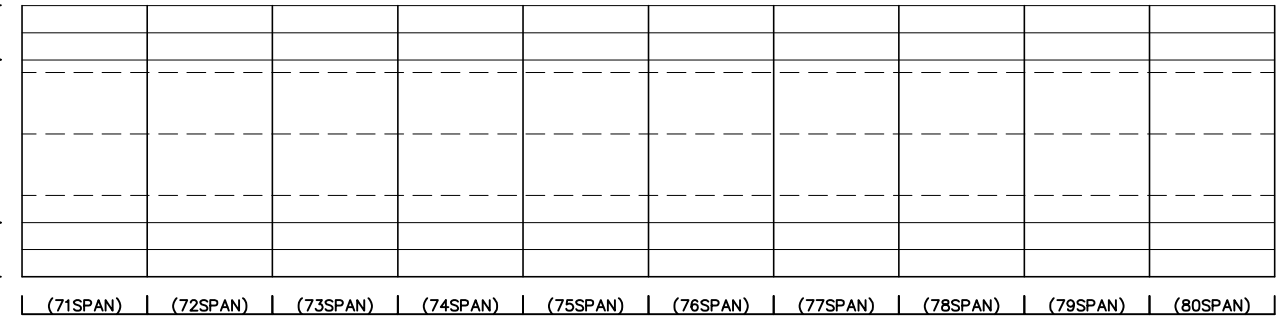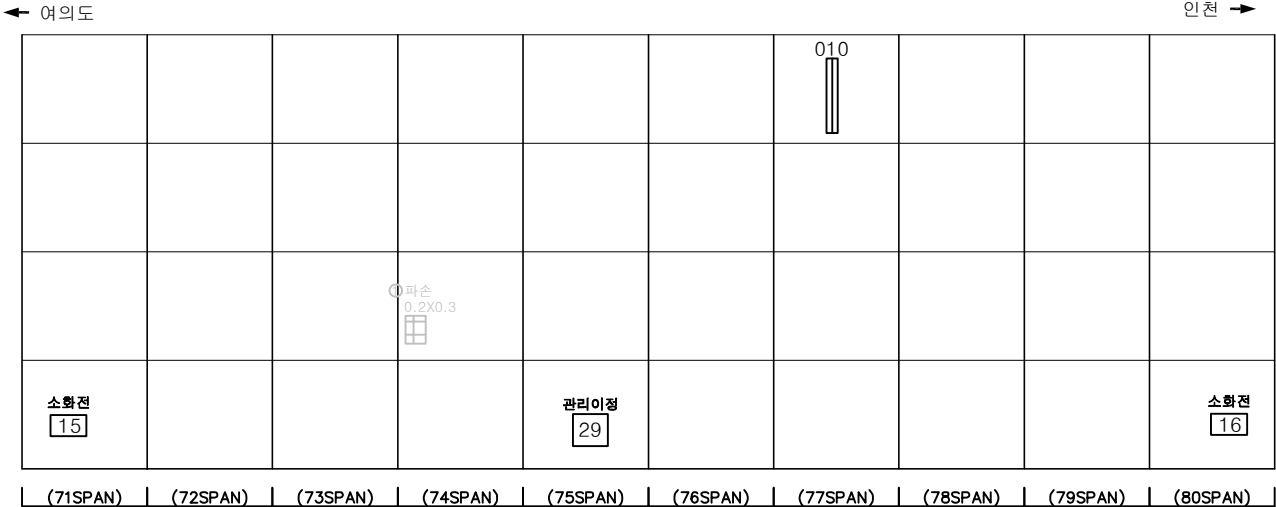

KEY PLAN

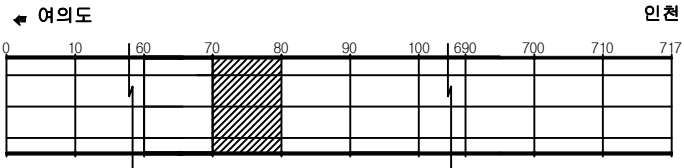

SECTION

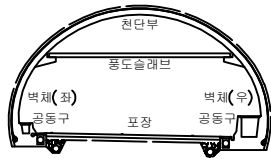




범례

콘크리트	아스팔트	철근
배수, 공동	균열, 파손	물
누수, 습윤부	균열	물
철근노출	침하	열화
부식	파굴, 변형	기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 71~80구간
도면번호	08


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 81~90구간)

손 상 물 량 표

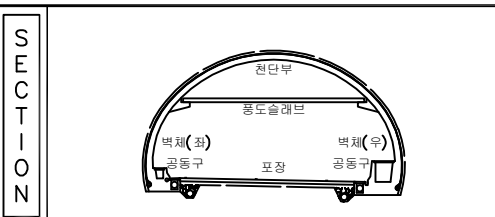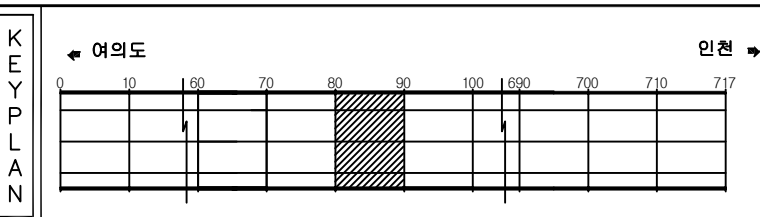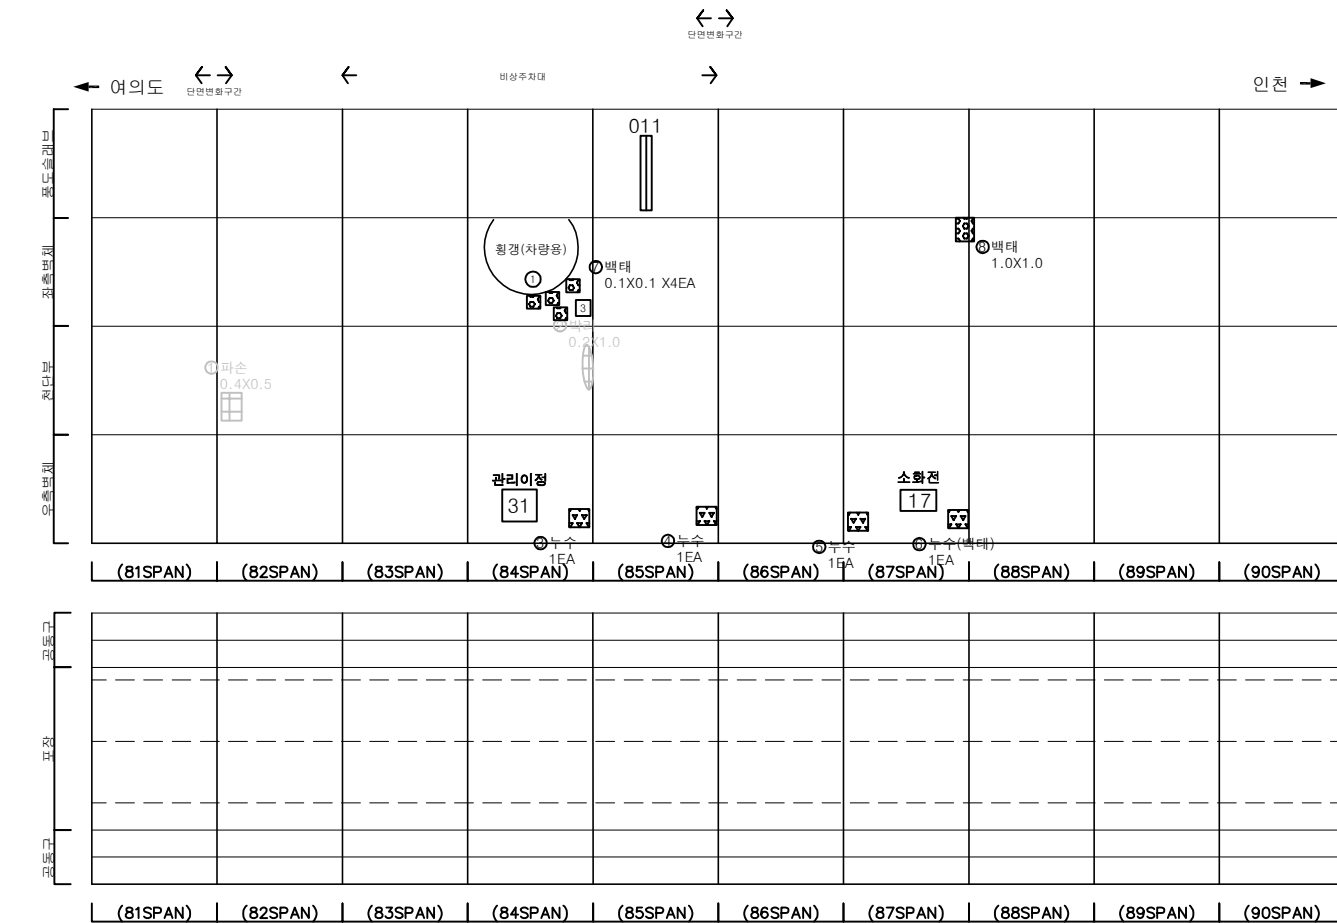
[illegible]

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 092	시공미흡	-	-	-	EA	1	1.00	23상 보수
2	22상	천단부	S 093	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.5	-	m	1	3.50	23상 보수
3	22상	천단부	S 096	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	7.0	-	m	1	7.00	23상 보수
4	22상	공동구	S 093	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	22하	측벽부	S 100	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
6	23상	측벽부	S 091	타일탈락	-	-	-	EA	1	1.00	
7	23상	천단부	S 092	균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.0	-	m	1	3.00	
8	23상	천단부	S 095	균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.5	-	m	1	3.50	
9	23상	천단부	S 097	균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.5	-	m	1	3.50	
10	23상	천단부	S 098	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.5	-	m	1	3.50	
11	23상	천단부	S 100	균열(폭0.3mm이상)	0.5	3.5	-	m	1	3.50	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

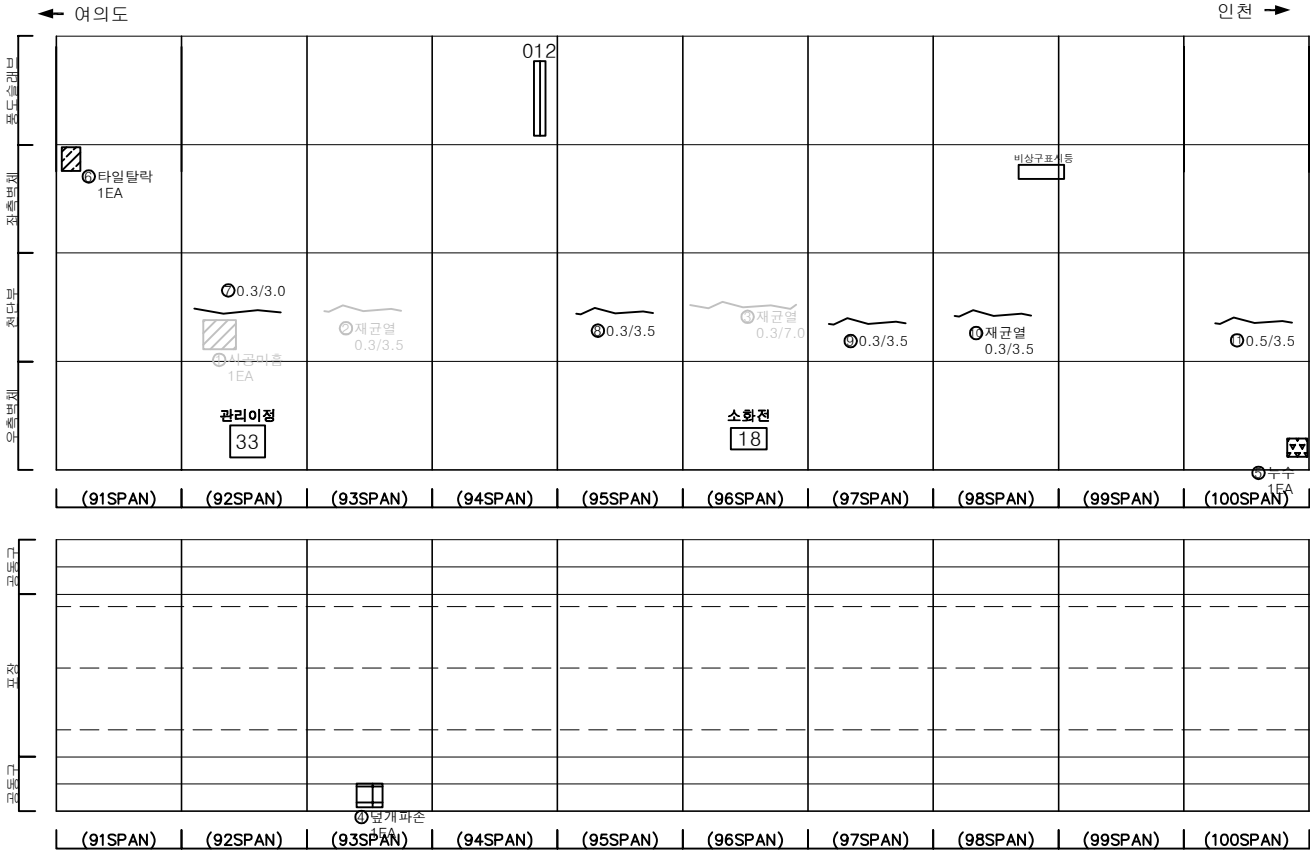

KEY PLAN

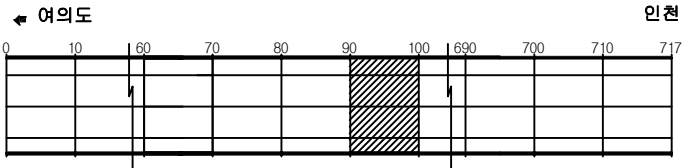

SECTION

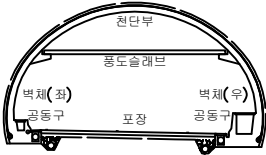




범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 91~100구간
도면번호	10

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 101~110구간)

손 상 물 량 표

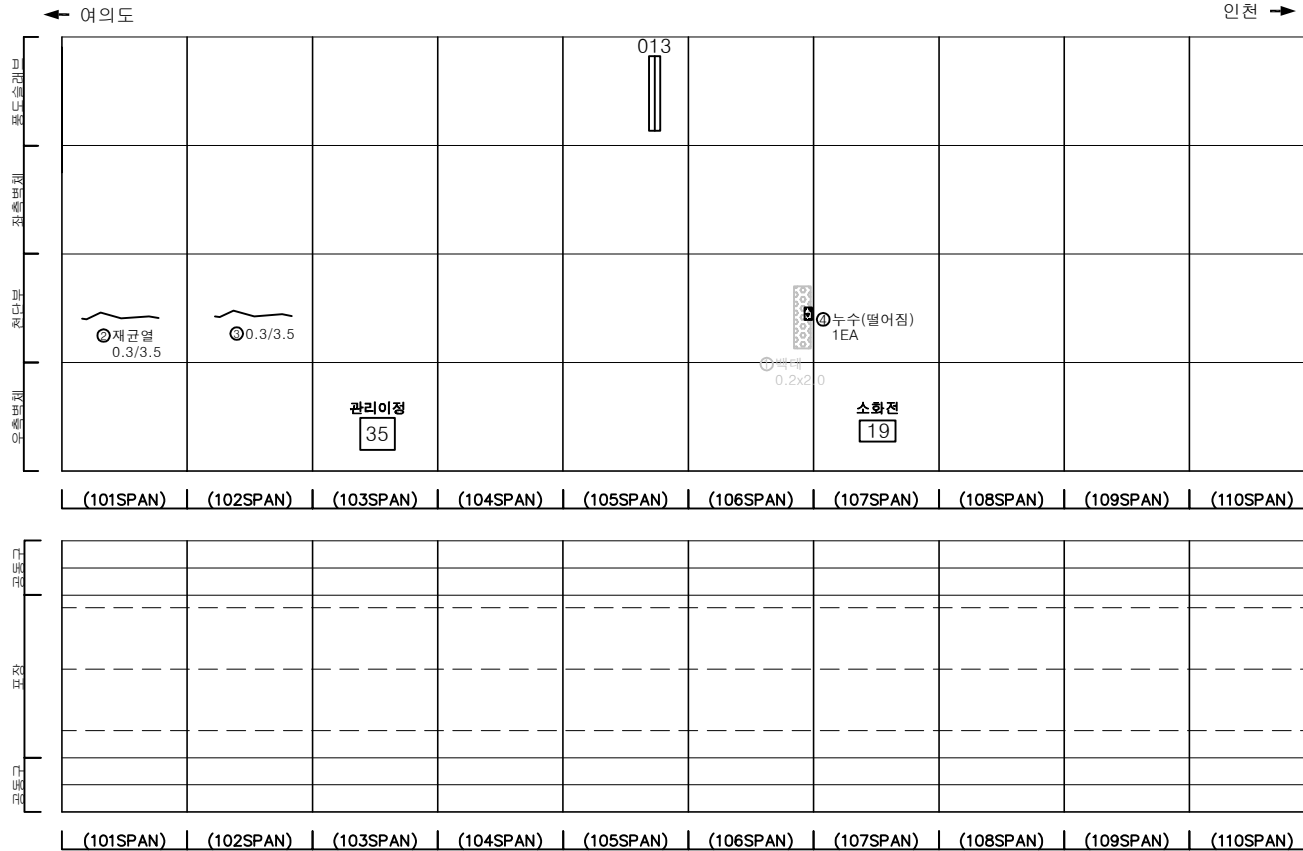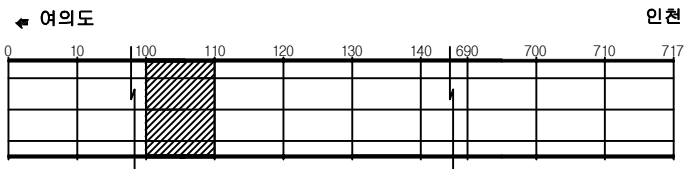[illegible]

SECTION



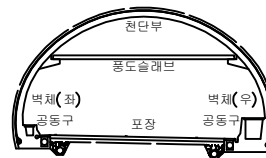


30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 101~110구간 도 면 번 호 11
	편치, 공동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 111~120구간)

손 상 물 량 표

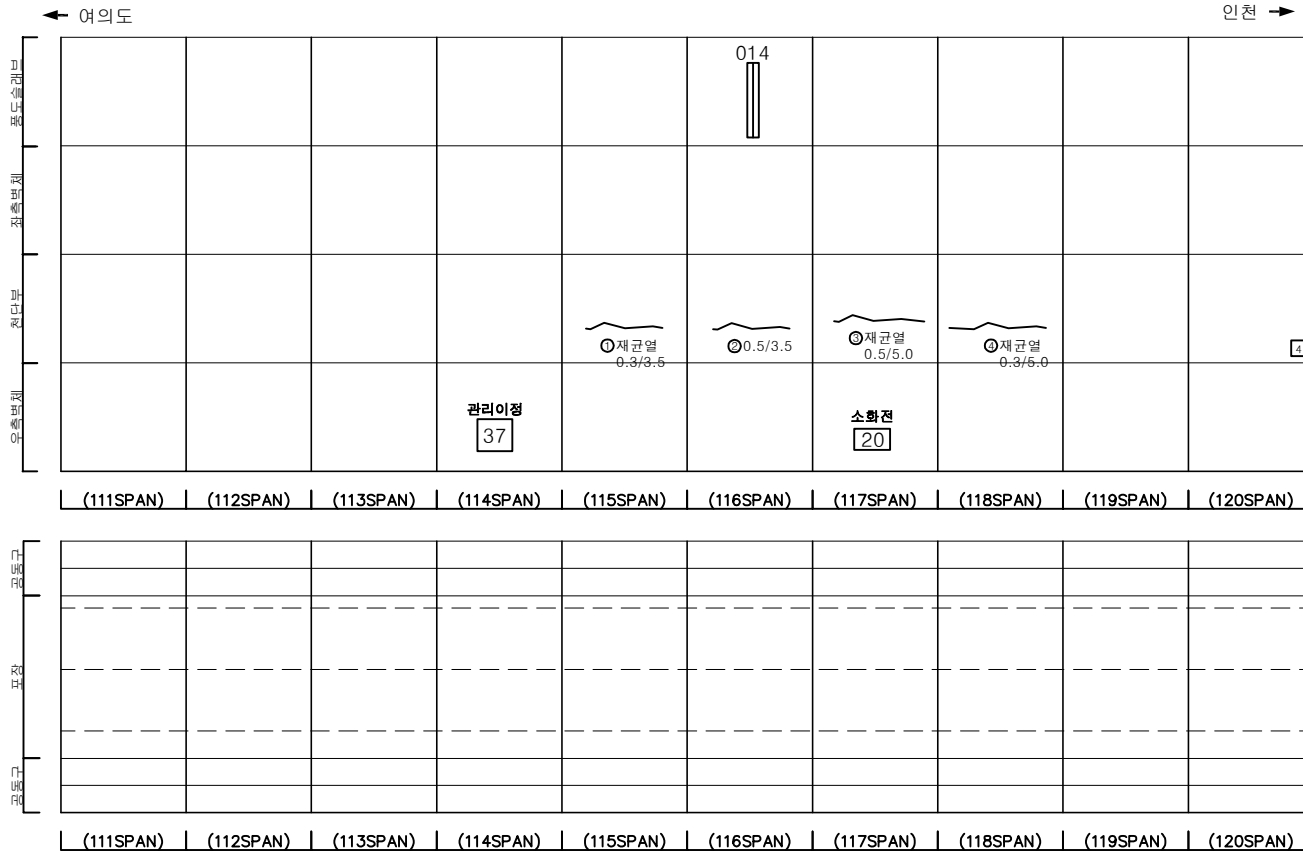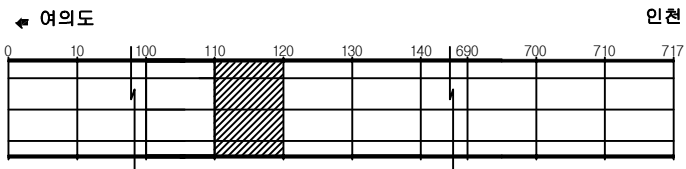[illegible]

SECTION

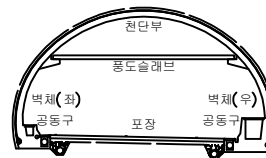


30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	12

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	활경	S 122	활경바닥채수	-	2.0	4.0	m	1	8.00	
2	22상	측벽부	S 127	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	측벽부	S 128	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22상	천단부	S 128	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
5	22상	천단부	S 128	누수	-	-	-	EA	1	1.00	22상 도로
6	22상	측벽부	S 128	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
7	22상	측벽부	S 128	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
8	22상	측벽부	S 128	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
9	23상	천단부	S 125	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	5.0	-	m	1	5.00	
10	23상	천단부	S 126	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	5.0	-	m	1	5.00	
11	23상	천단부	S 127	균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.5	-	m	1	3.50	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

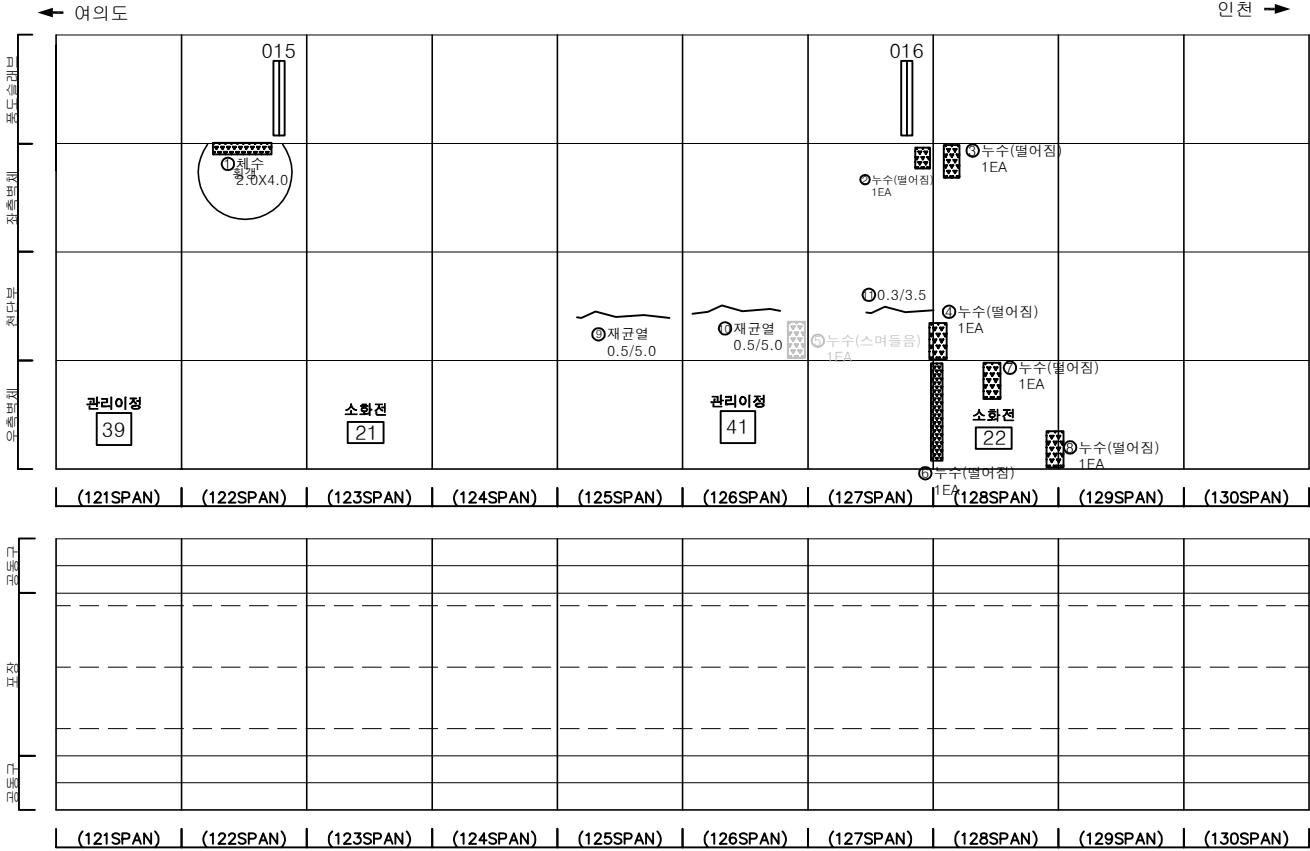

KEY PLAN

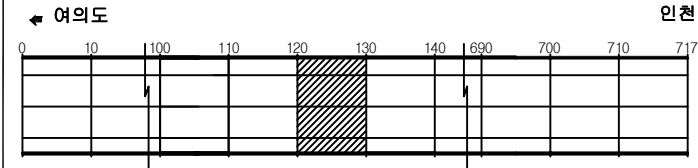

SECTION

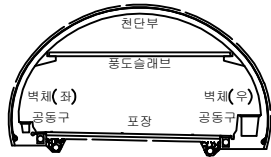




범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 121~130구간
도면번호	13

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 131~140구간)

손 상 물 량 표

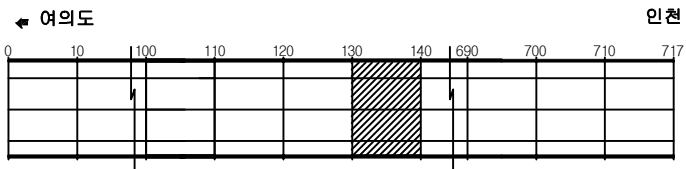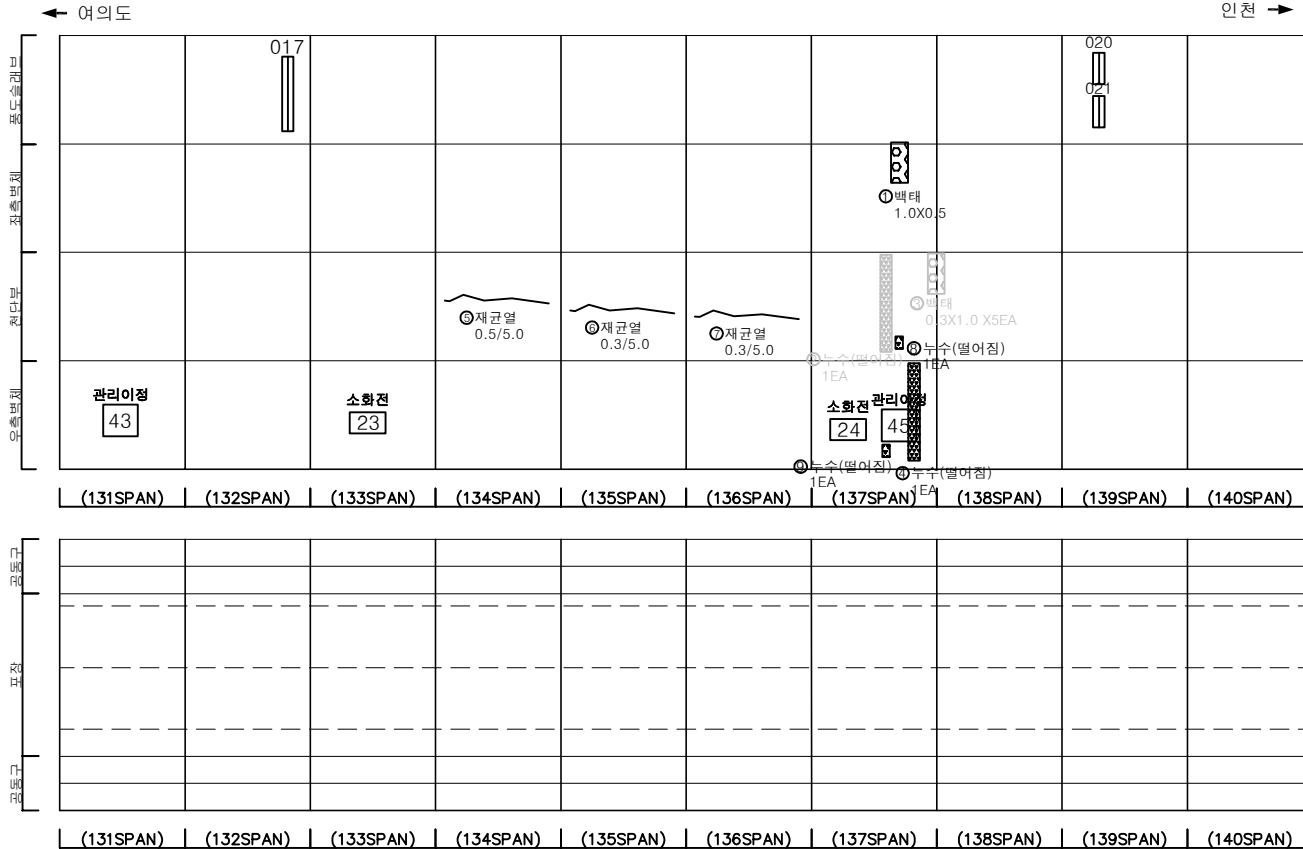[illegible]

SECTION



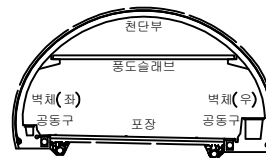


五二五

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 131~140구간 도 면 번 호 14
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 141~150구간)



손 상 물 량 표

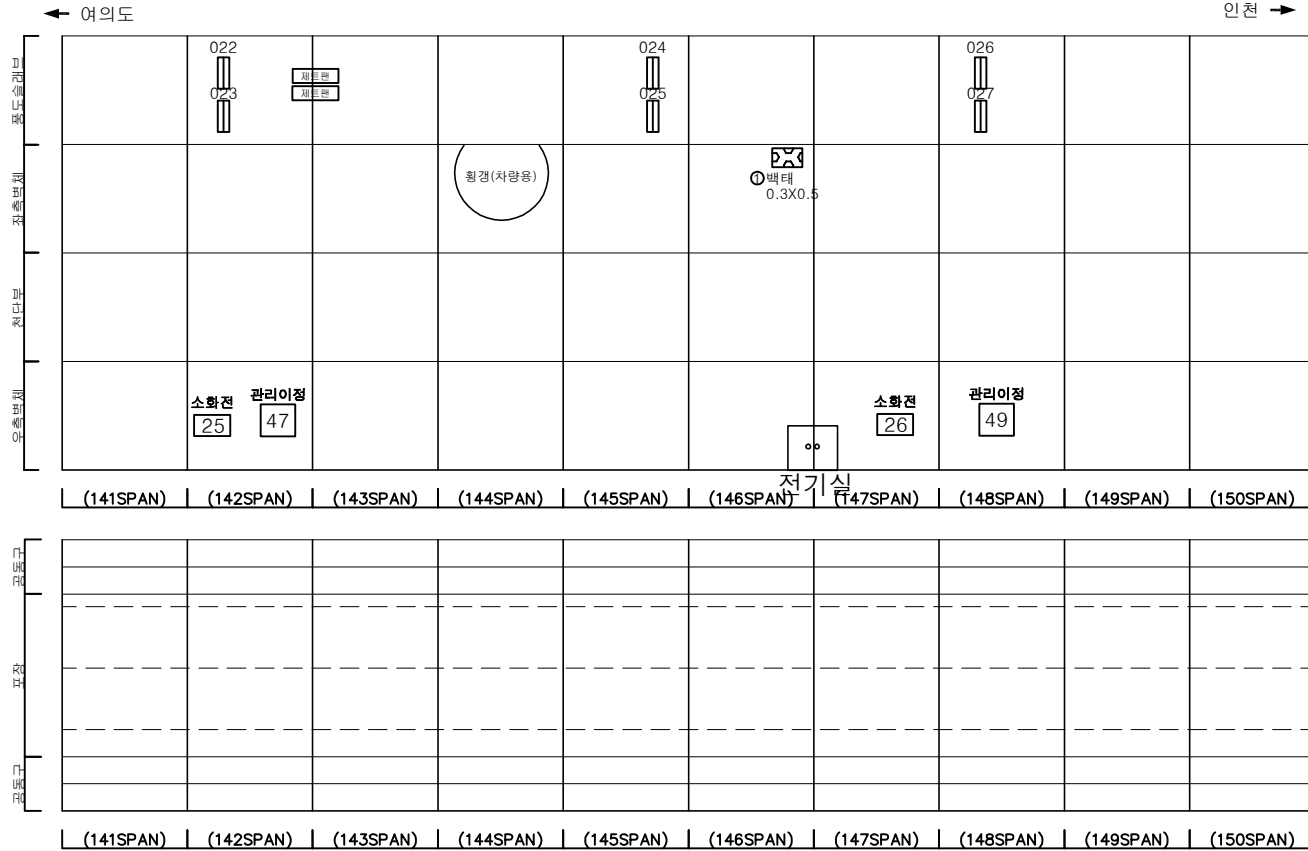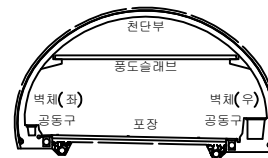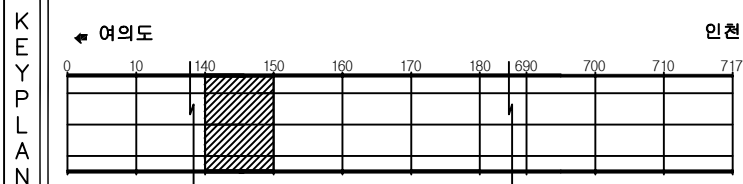[illegible]

판 목		간 열		망상균열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사
		편치, 공동		박리, 파손		체수	용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
		누수, 습윤부		배 터		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 141~150구간
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 호 15



ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 151~160구간)

손 상 물 량 표

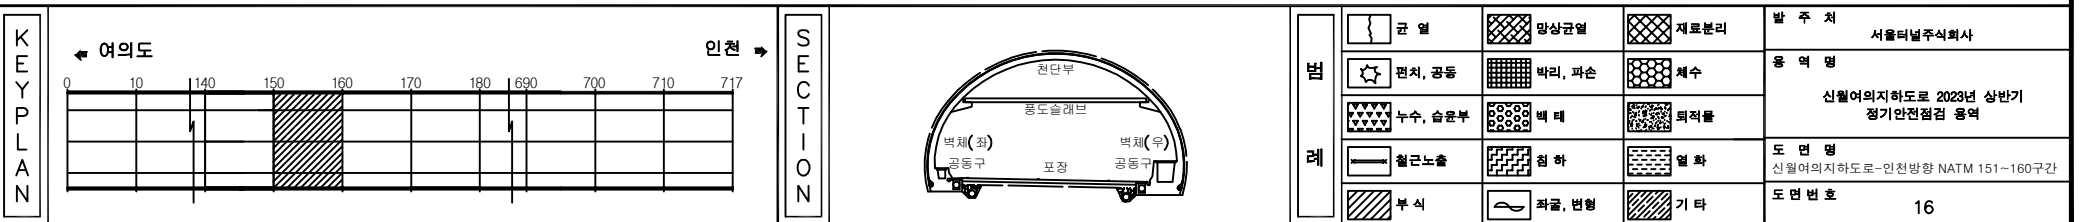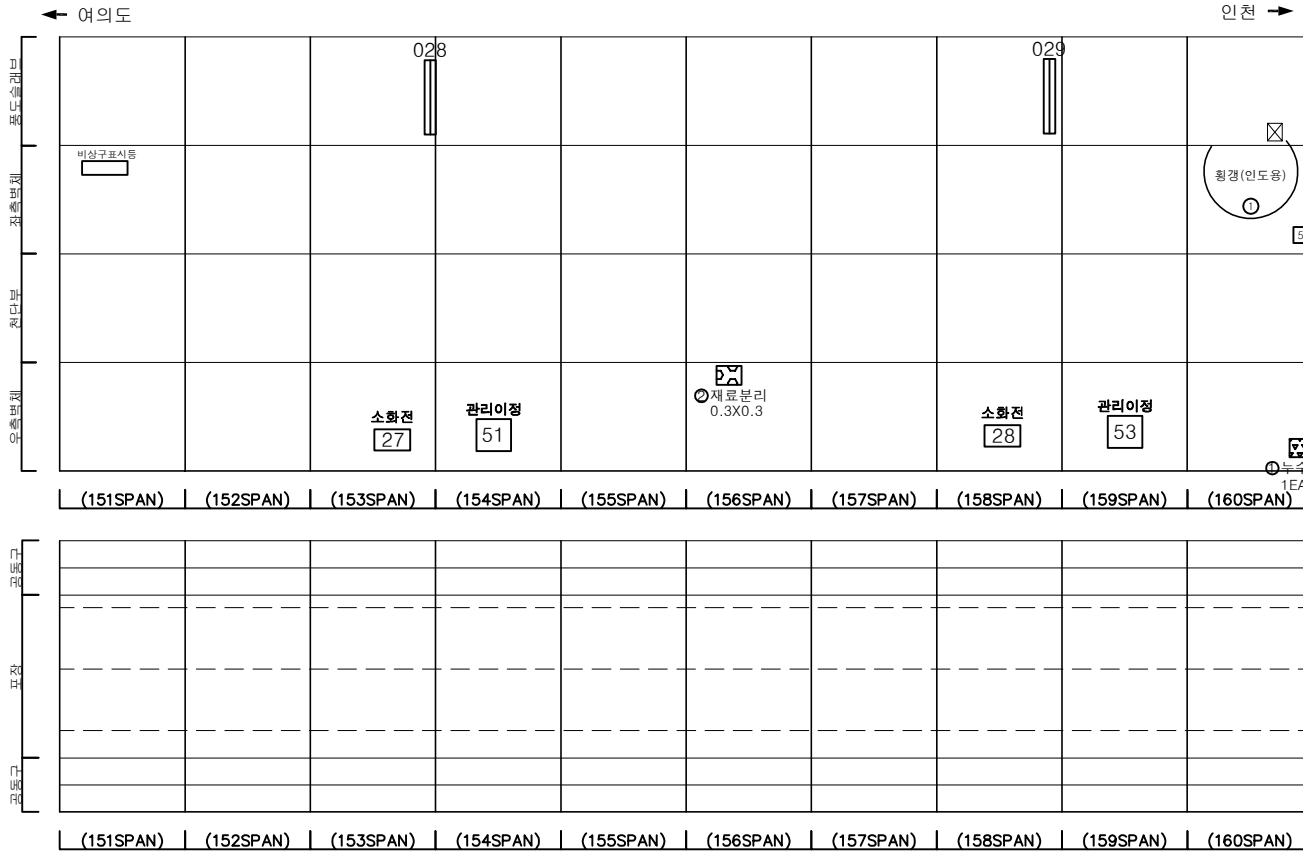[illegible]

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 161~170구간)

손 상 물 량 표

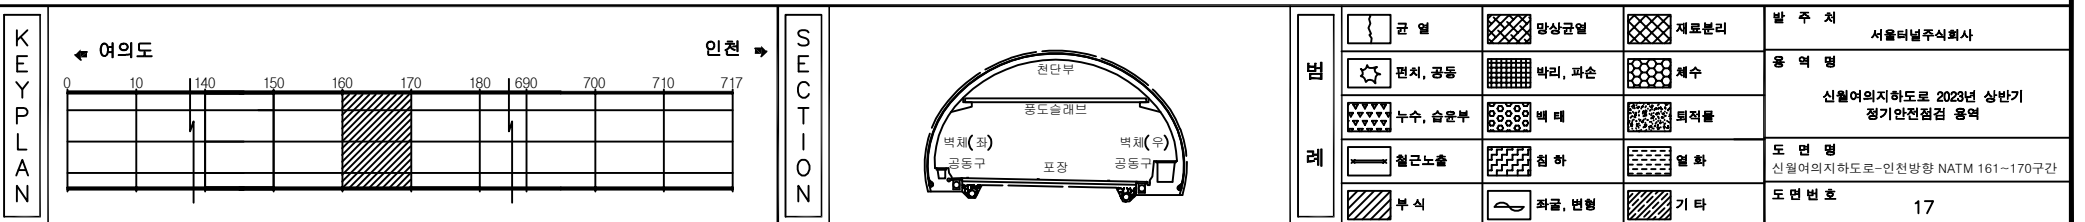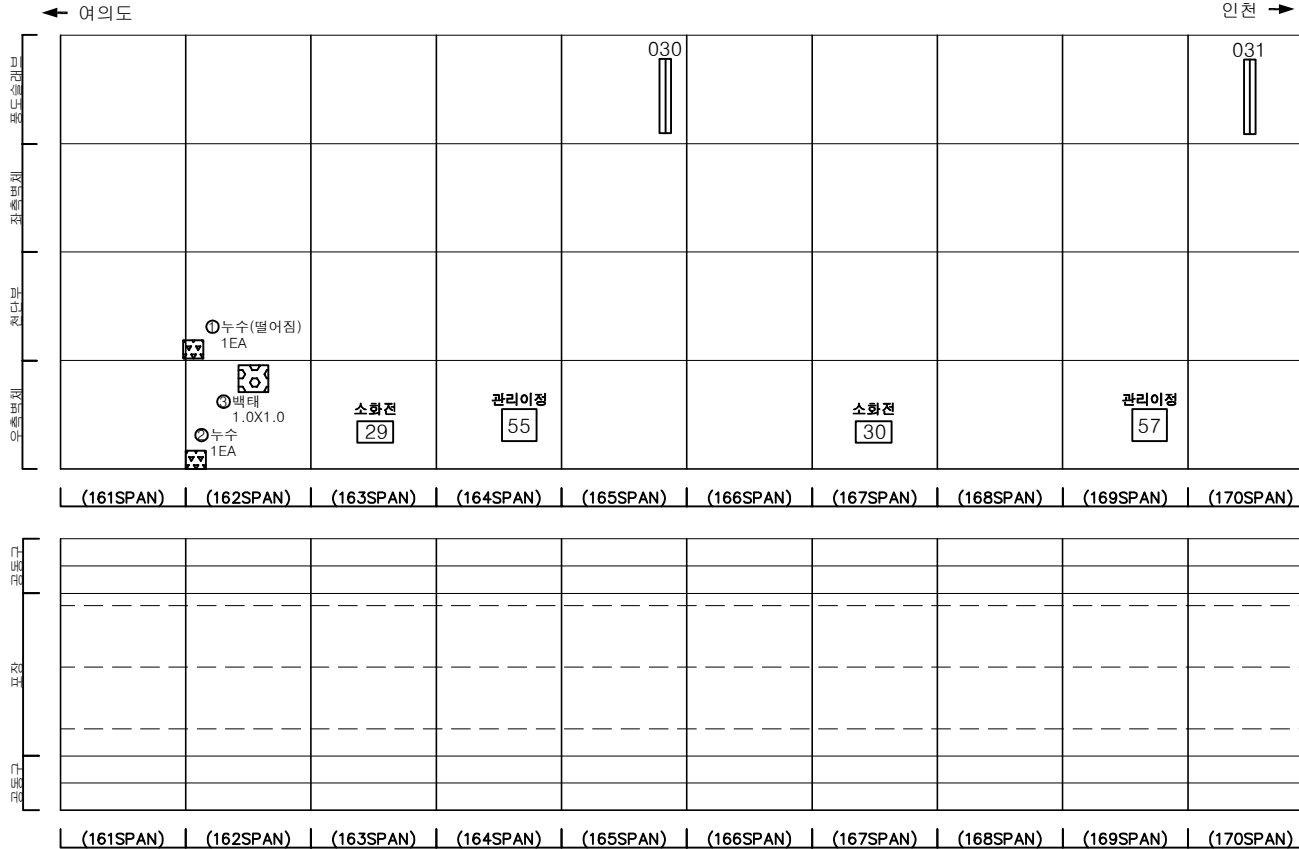
[illegible]

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 171~180구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

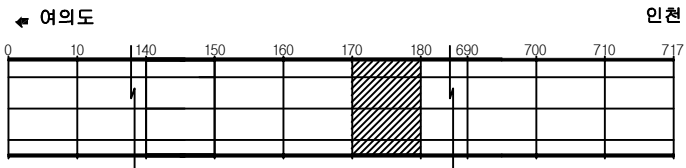

SECTION

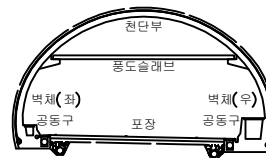


34	35
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 171~180구간 도 면 번 호 18
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	23상	슬래브	S 181	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
2	23상	천단부	S 181	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
3	23상	천단부	S 182	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.0	-	m	1	3.00	
4	23상	천단부	S 185	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
5	23상	천단부	S 180	균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.0	-	m	1	3.00	
6	23상	천단부	S 179	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

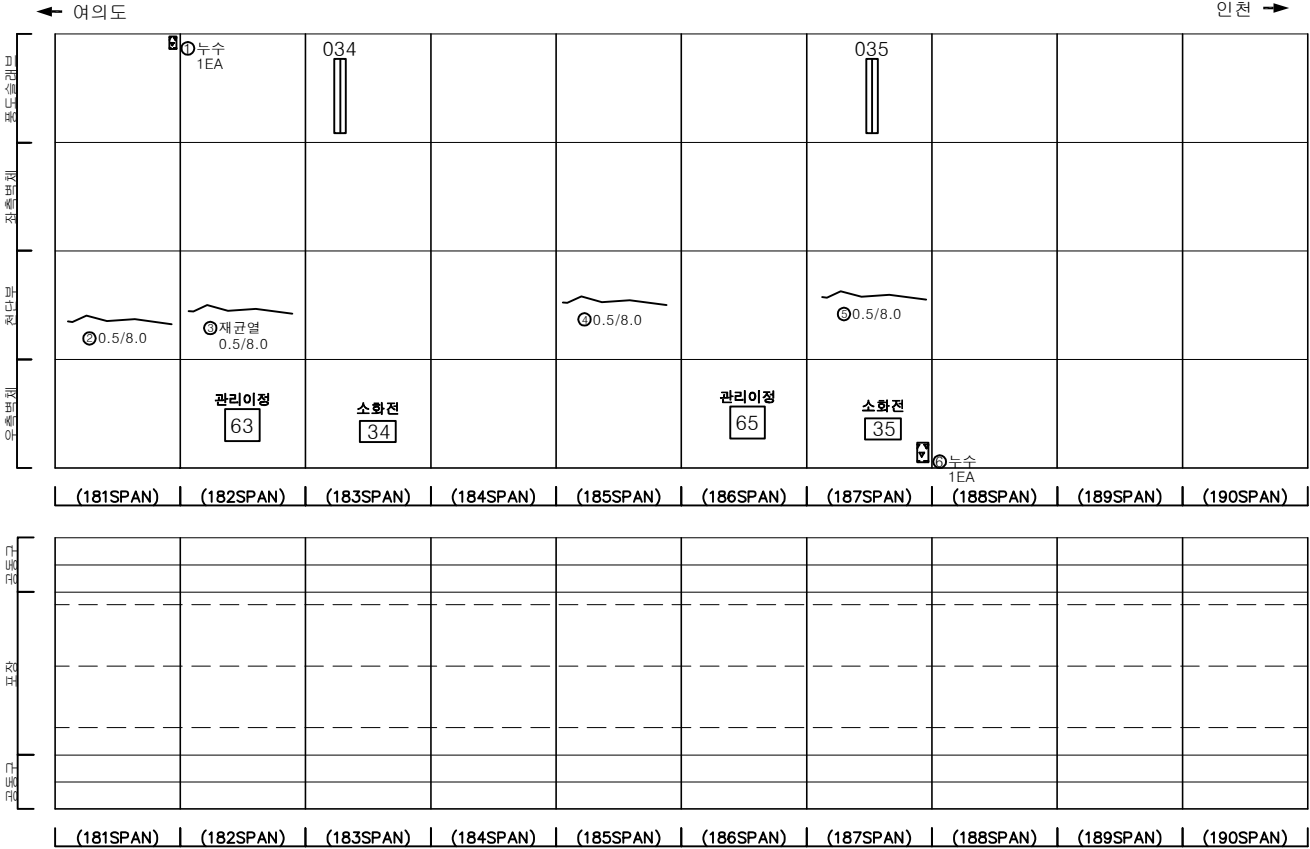

KEY PLAN

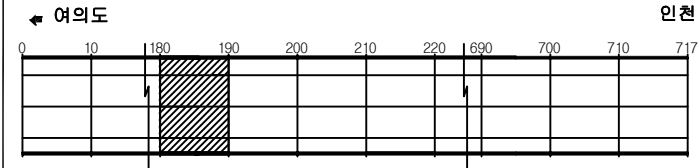

SECTION



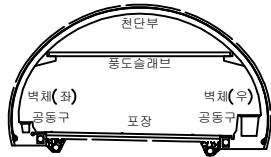


범례


	균열		망상균열		재료분리
	관치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 181~190구간
도면번호	19

손 상 물 량 표

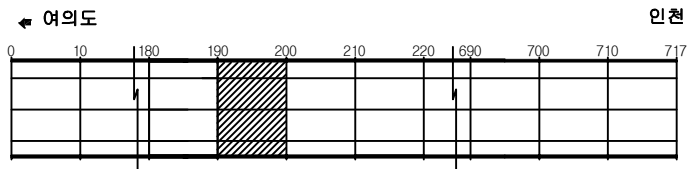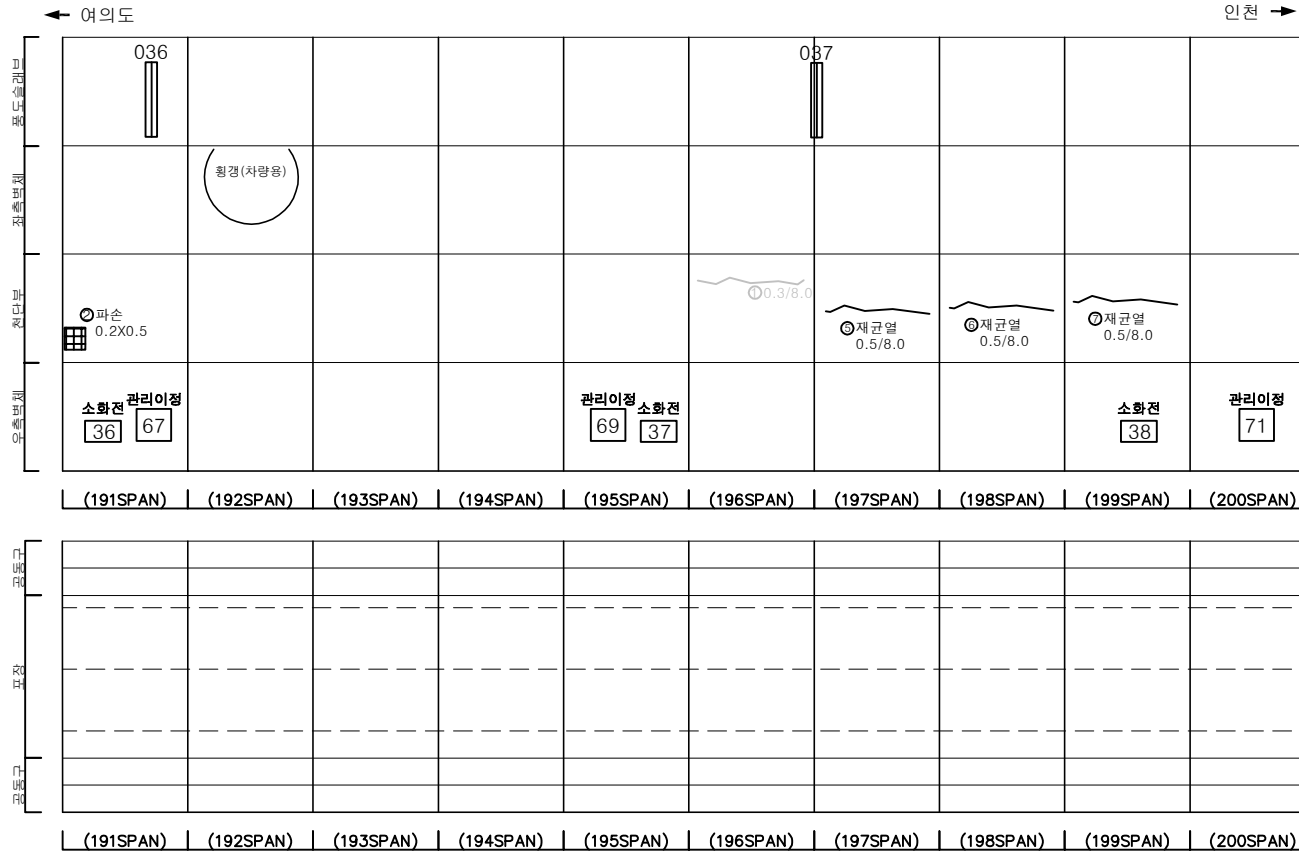[illegible]

SECTION

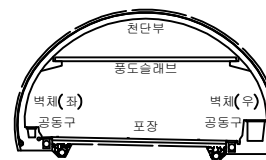


202


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
	점차, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 슬럼프		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 191~200구간 도 면 번 호 20

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	공동구	S 203	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	23'상 보수
2	22상	공동구	S 205	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	23'상 보수
3	23상	부가시설	S 202	신호기파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	23상	천단부	S 201	균열(폭0.3mm이상)	0.3	15.0	-	m	1	15.00	
5	23상	천단부	S 203	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
6	23상	천단부	S 207	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
7	23상	천단부	S 208	시공미흡	-	2.0	2.0	m²	1	4.00	
8	23상	천단부	S 210	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

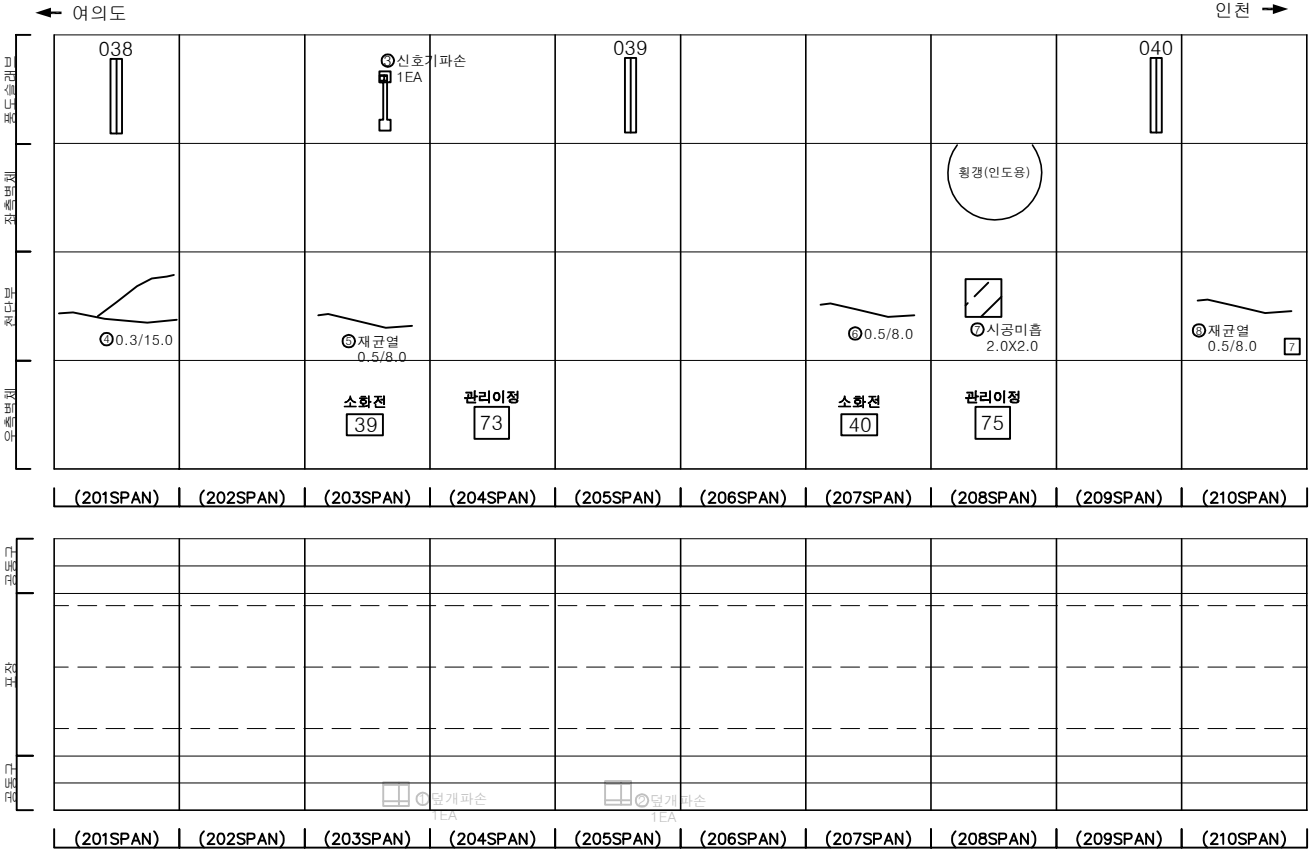

KEY PLAN

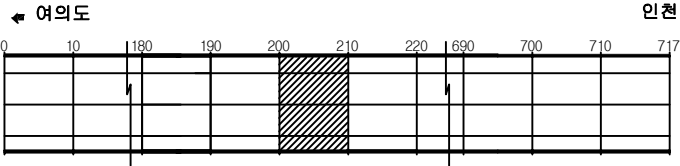

SECTION

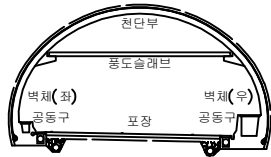


범례

균열	망상균열, 박리, 파손	재료분리
편지, 공동, 누수, 습윤부	철근노출	부식
편지, 공동, 누수, 습윤부	철근노출	부식
편지, 공동, 누수, 습윤부	철근노출	부식


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 201~210구간
도 면 번호	21

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	공동구	S 215	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	23상 보수
2	23상	천단부	S 211	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
3	23상	천단부	S 212	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
4	23상	천단부	S 213	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
5	23상	천단부	S 215	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
6	23상	천단부	S 216	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
7	23상	천단부	S 217	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
8	23상	천단부	S 219	균열(폭0.3mm이상)	0.5	15.0	-	m	1	15.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

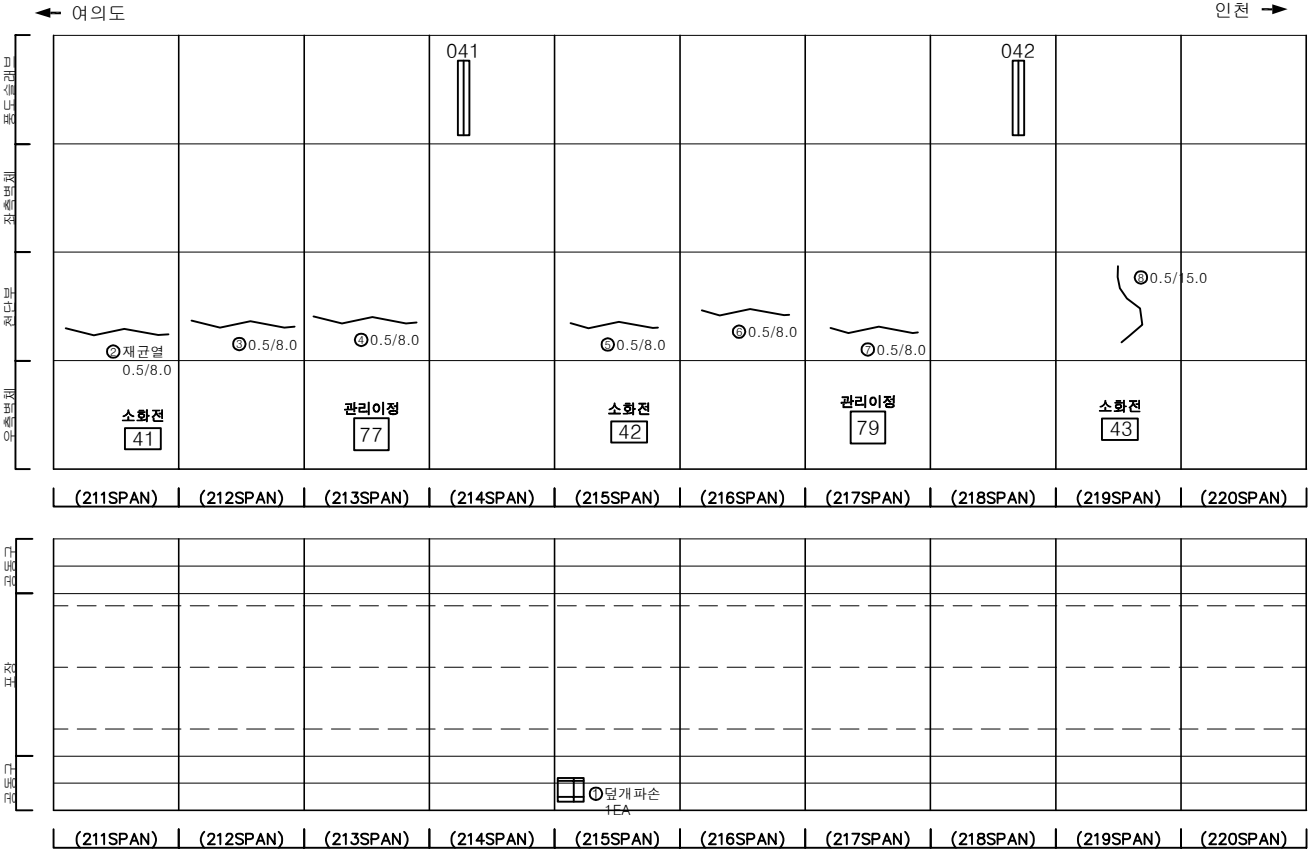

KEY PLAN

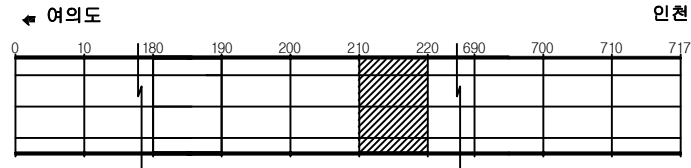

SECTION

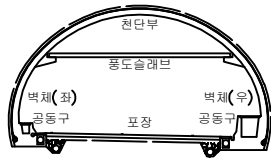


범례

	균열		망상균열		재료분리
	천치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽폐		퇴적물
	침하		열화		부식
	녹, 변형		기타		


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 211~220구간
도 면 번호	22

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	23상	천단부	S 227	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
2	23상	천단부	S 228	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
3	23상	천단부	S 229	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

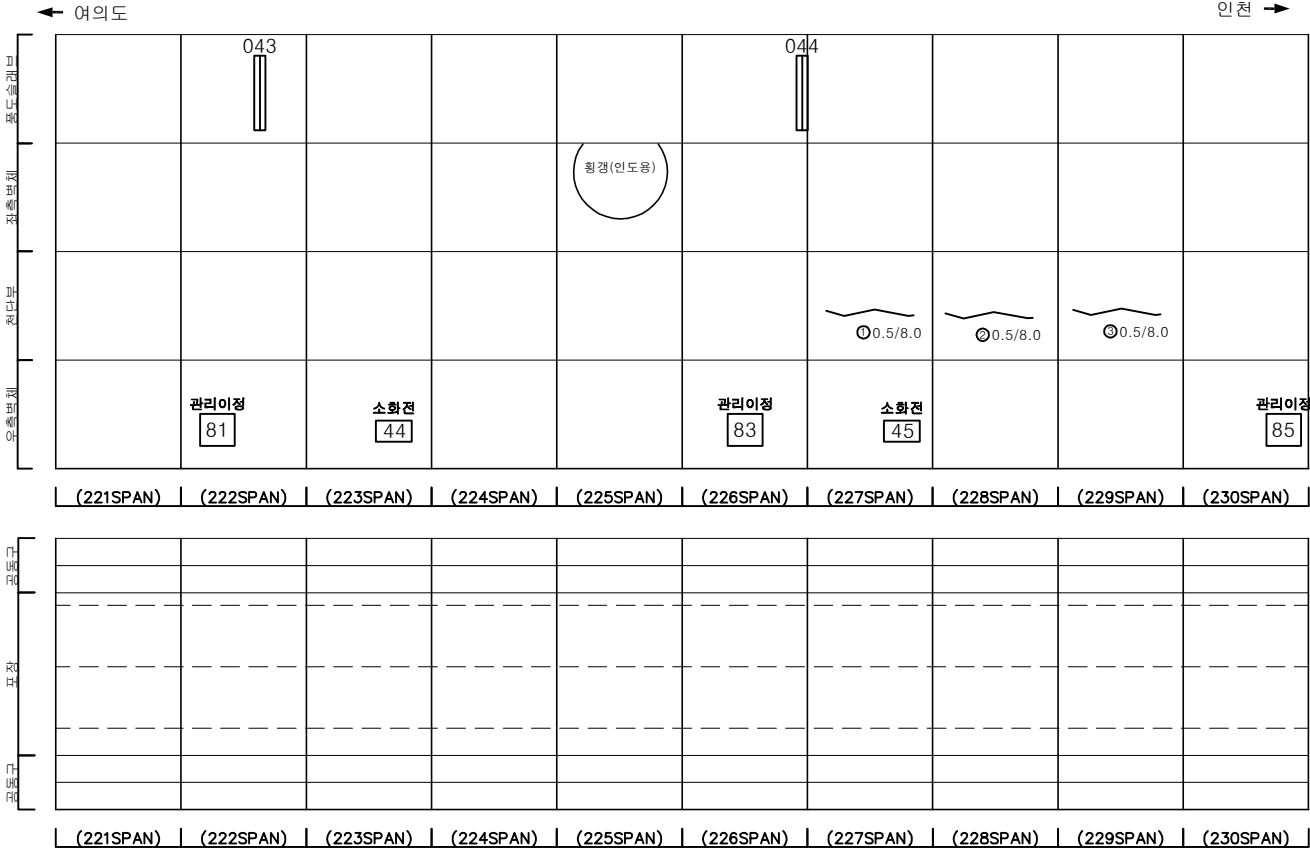

KEY PLAN

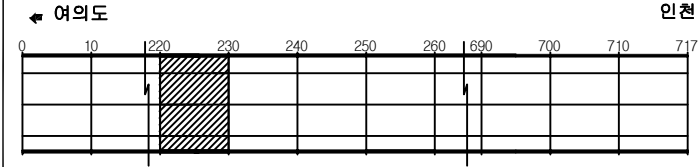

SECTION

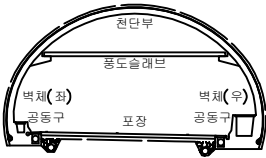


범례

	균열		망상균열		재료분리
	전치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박테		퇴적물
	침하		부식		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 221~230구간
도면번호	23

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 235	차관열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
2	22상	공동구	S 239	공동구덮개훼손	-	-	-	EA	2	2.00	23'상 보수
3	22하	천단부	S 236	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

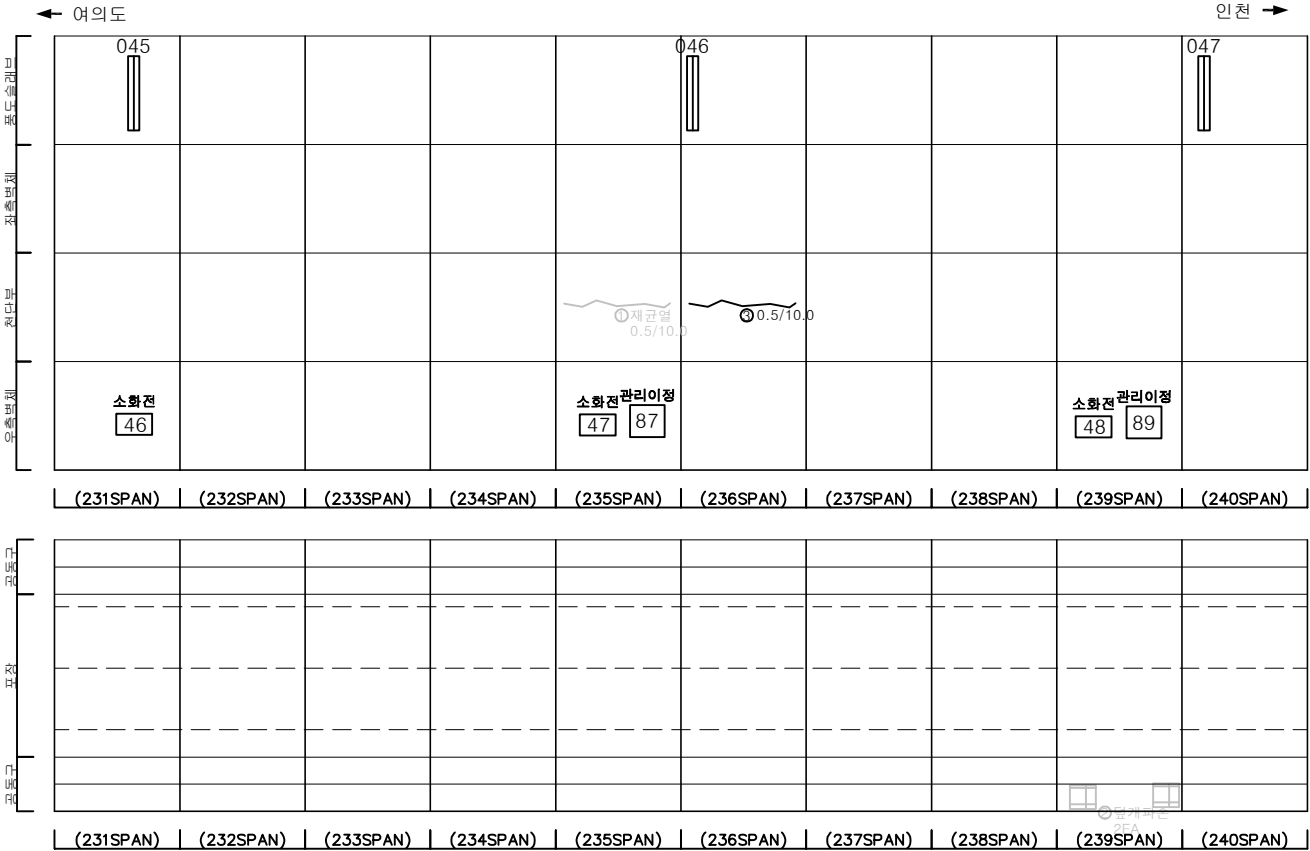

KEY PLAN

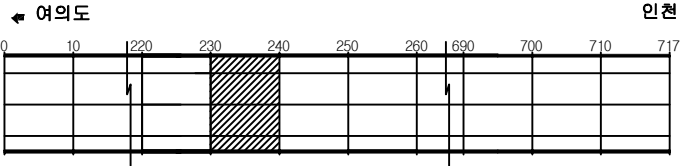

SECTION

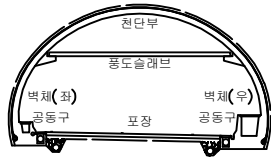




범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		침하
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	화재노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 231~240구간
도면번호	24

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 241~250구간)

손 상 물 량 표

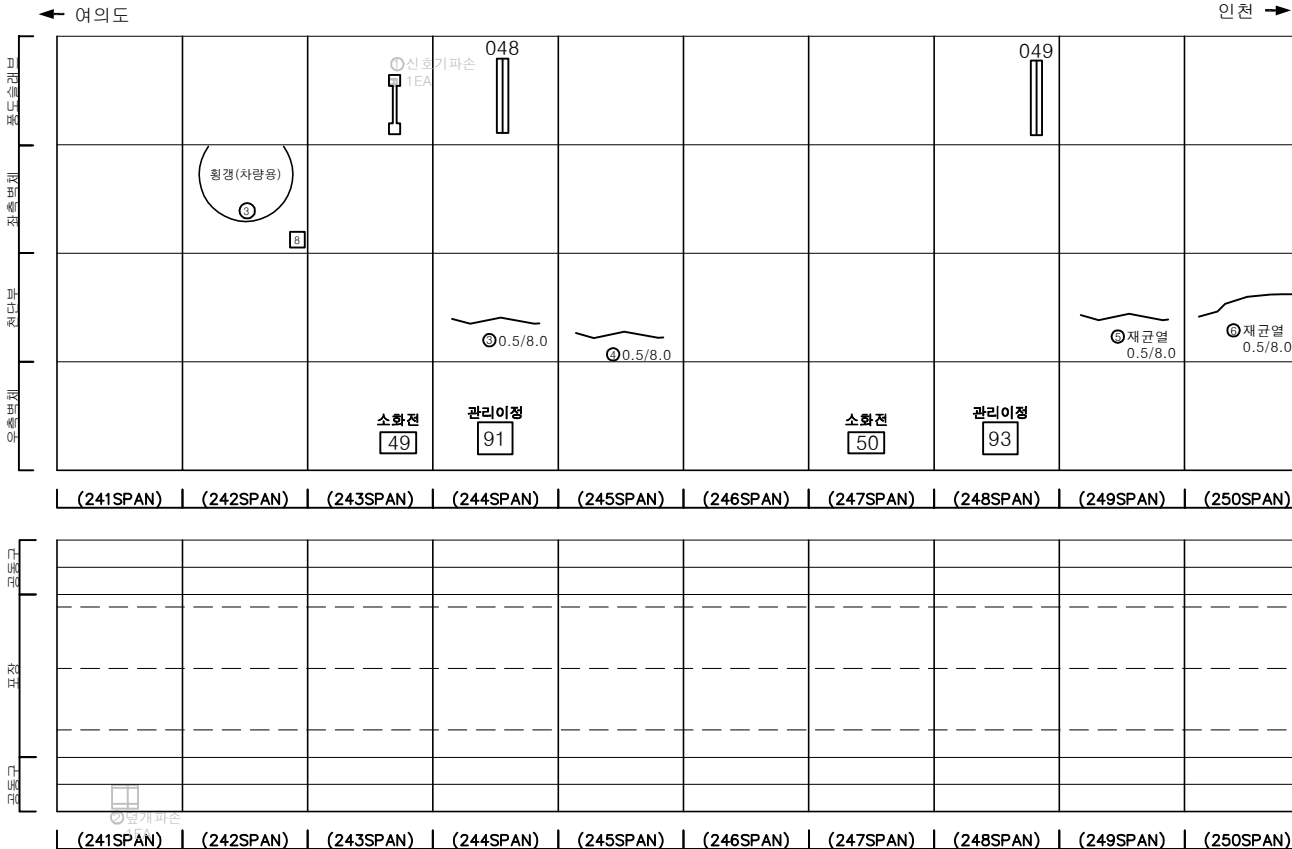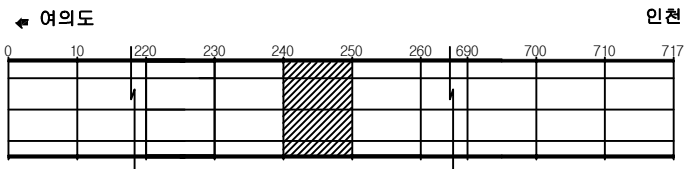[illegible]




SECTION

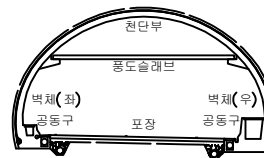


277

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
	면치, 광등		바리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인전방향 NATM 241~250구간 도 면 번 호 25

손 상 물 량 표

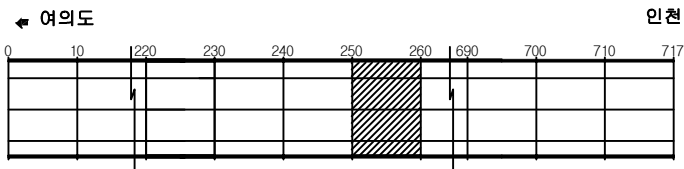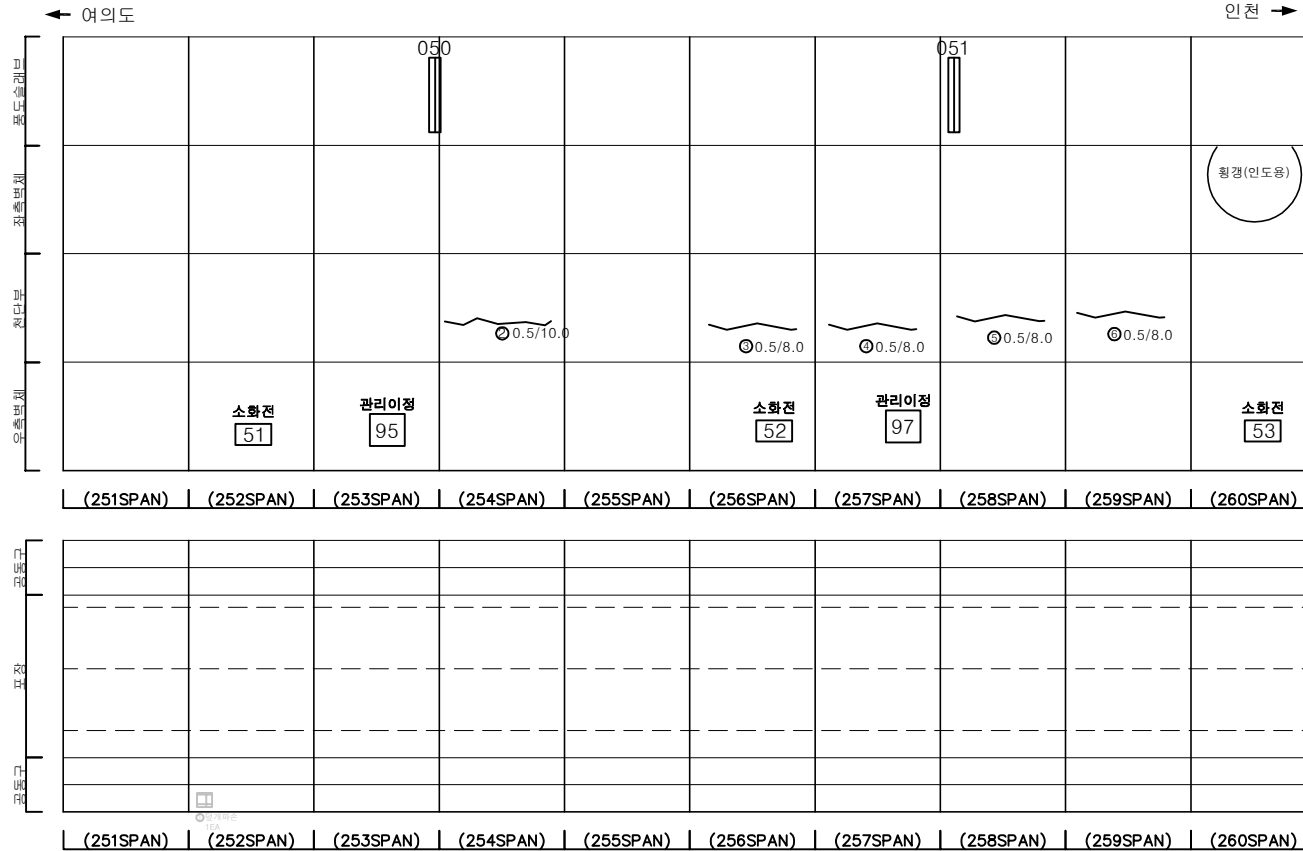[illegible]

SECTION


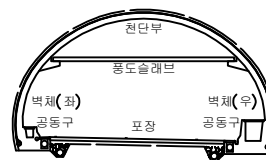


3	3
---	---

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 251~260구간 도 면 번 호 26




ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 261~270구간)

손 상 물 량 표

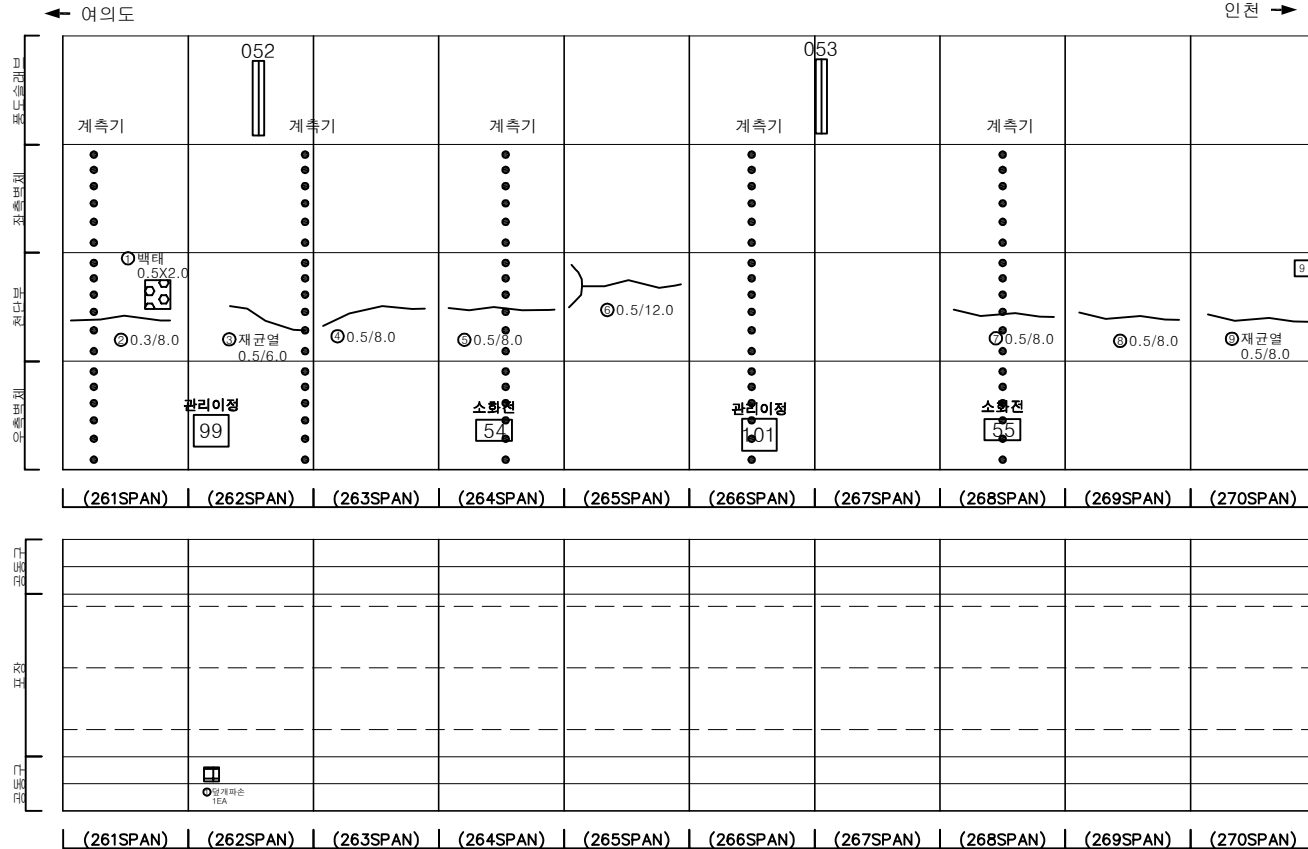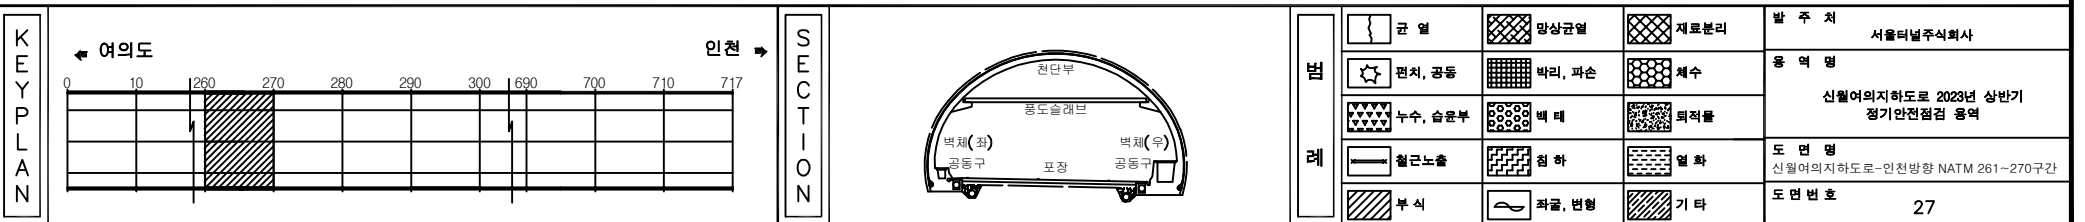
[illegible]

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 271~280구간)

손 상 물 량 표

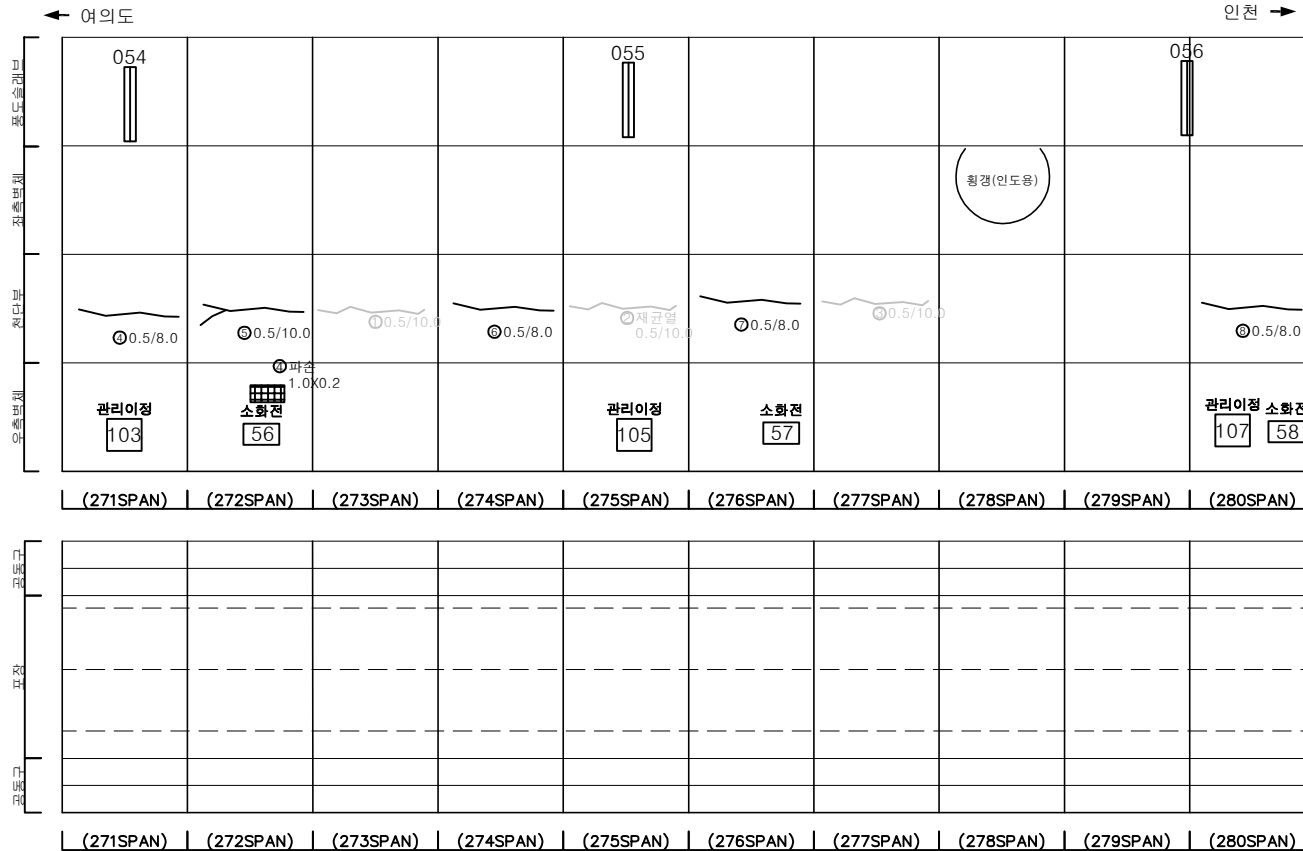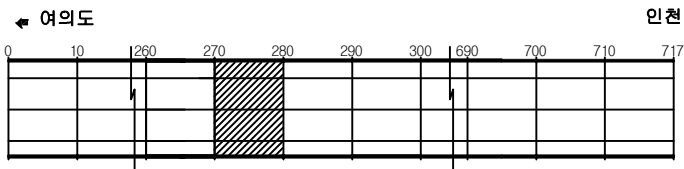[illegible]

SECTION

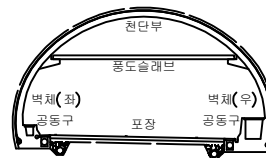




34	35
----	----

	간 열		양상급열		재료분리
	면치, 강동		바리, 파손		채수
	누수, 순환부		보 열		토적층
	철근노출		원 하		열 화
	부 식		파굴, 연형		기 타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 271~280구간
도 면 번 호	28

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 281~290구간)

손 상 물 량 표

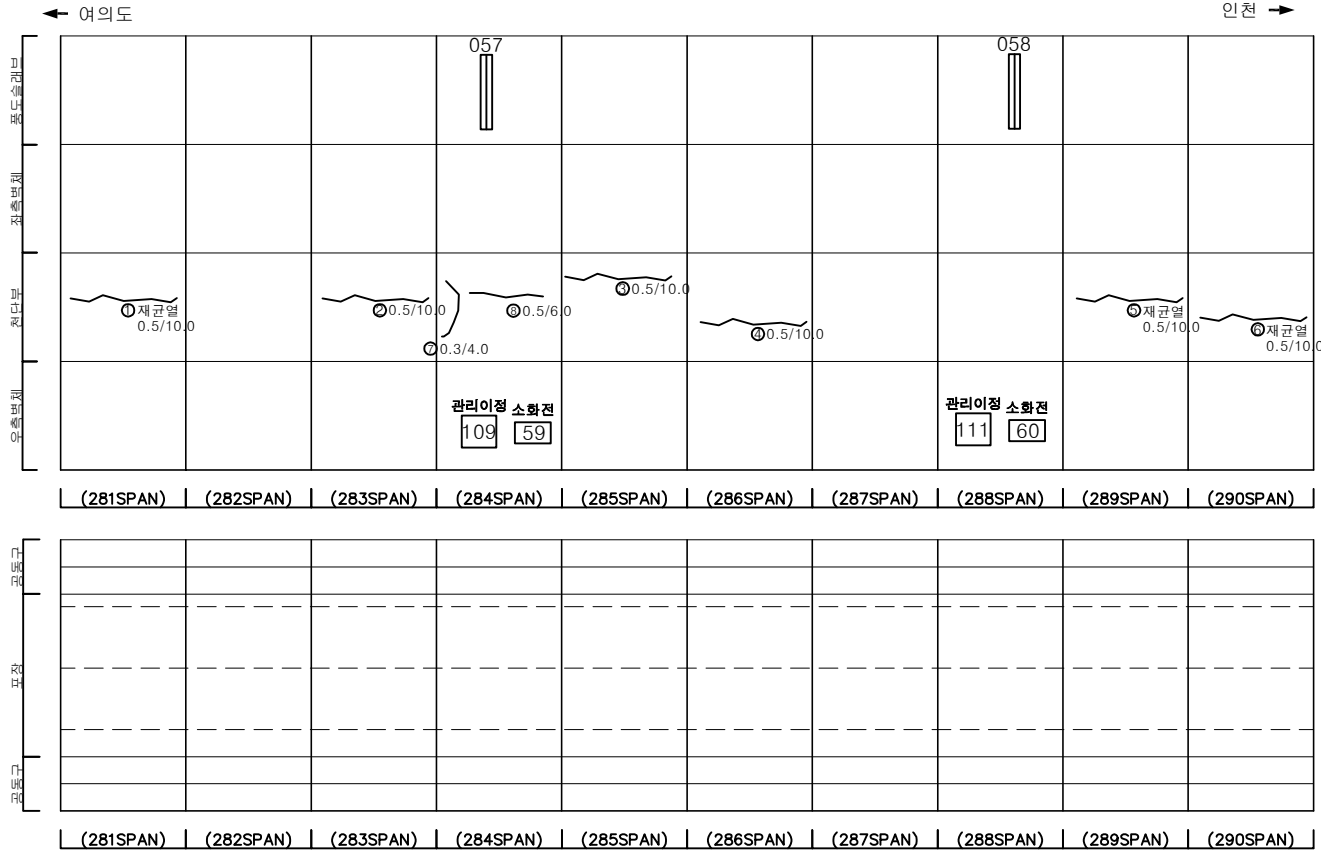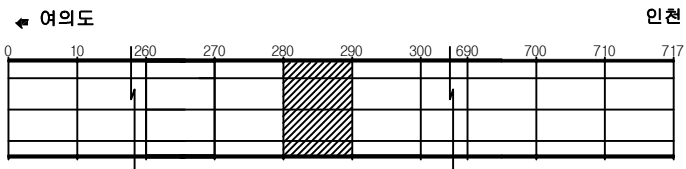[illegible]

SECTION



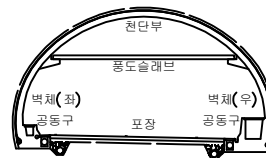


5	2
---	---


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 281~290구간 도 면 번 호 29
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 291~300구간)

손 상 물 량 표

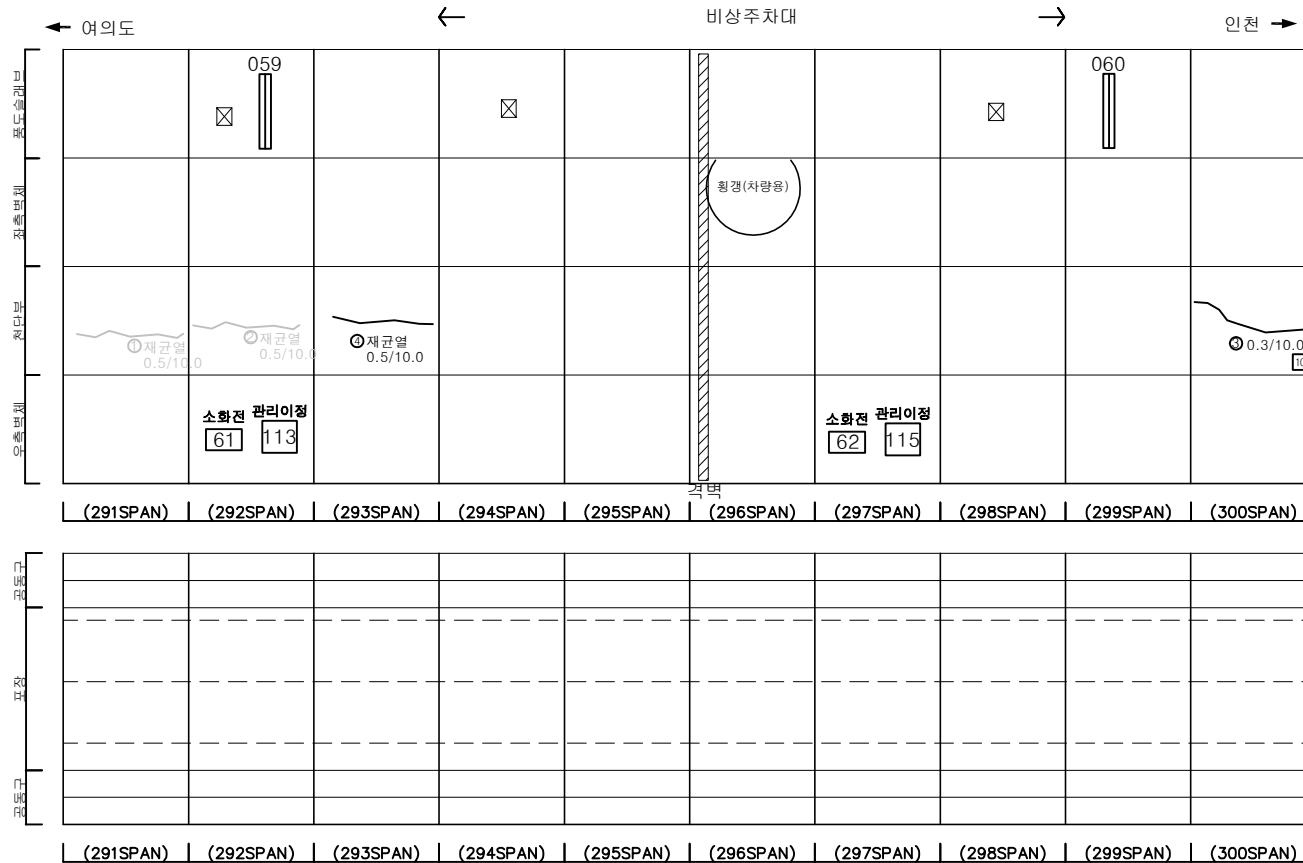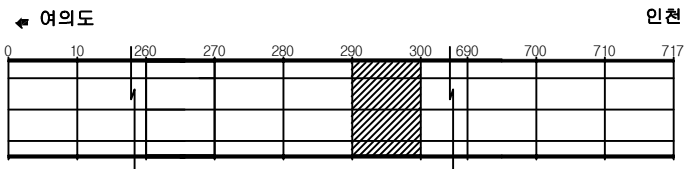[illegible]




SECTION

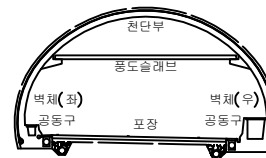


22

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	점치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 텍		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	신월여의지하도로-인천방향 NATM 291~300구간	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	30

손 상 물 량 표

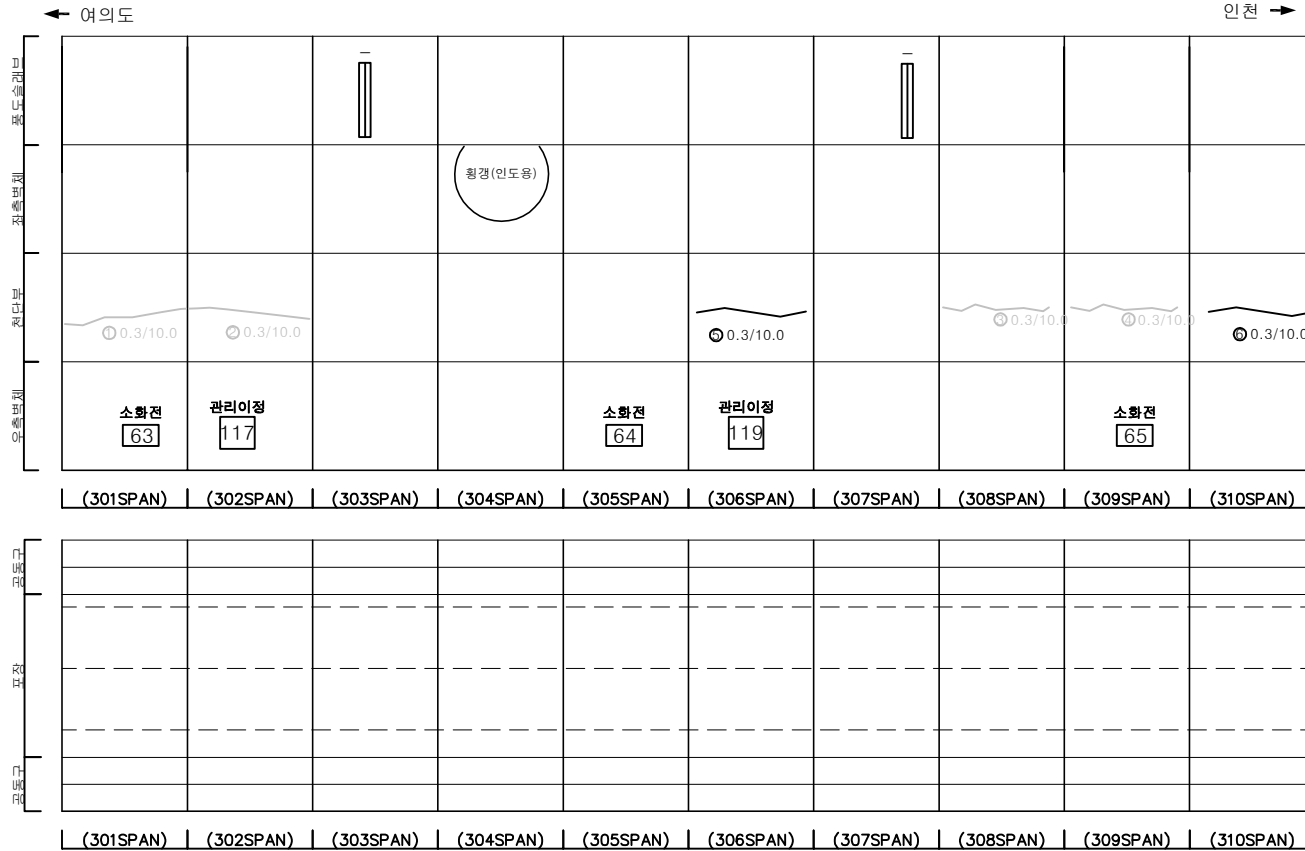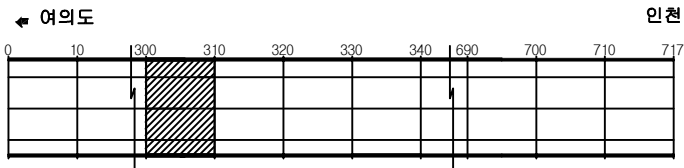[illegible]

SECTION

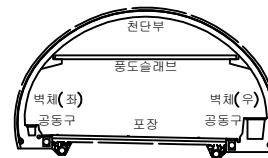


75	75
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
	점차, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	
						도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 301~310구간 도 면 번 호 31

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22하	측벽부	S 311	백태	-	0.2	2.5	m ²	1	0.50	
2	22하	공동구	S 312	실란트미시공	-	1.5	-	m	1	1.50	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

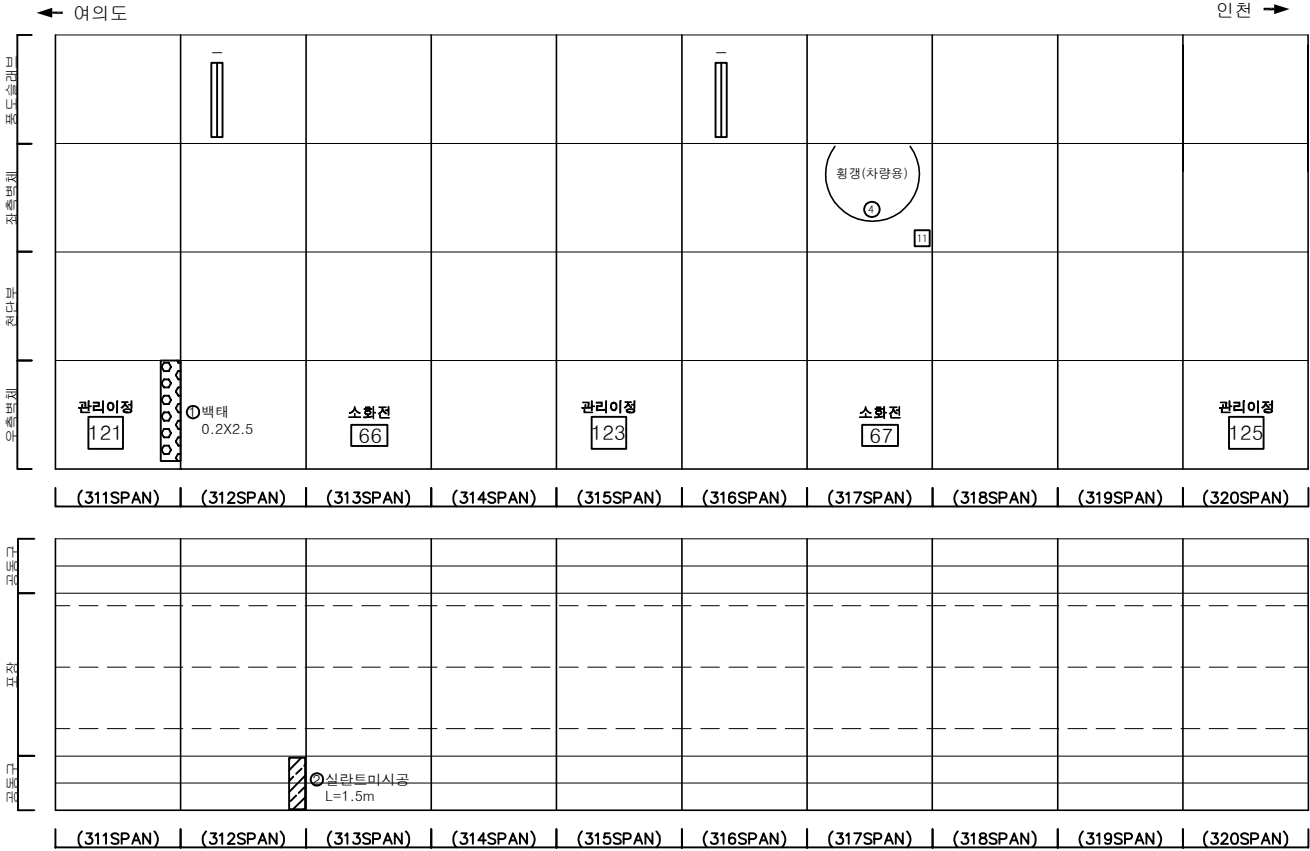

KEY PLAN

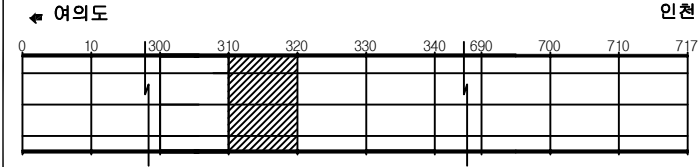

SECTION

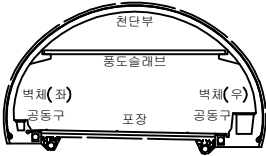





범례

	균열		망상균열		재료분리
	관치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박리		퇴적물
	관노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 311~320구간
도면번호	32

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 321~330구간)




손 상 물 량 표

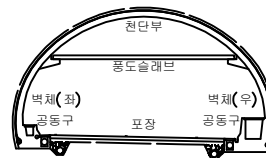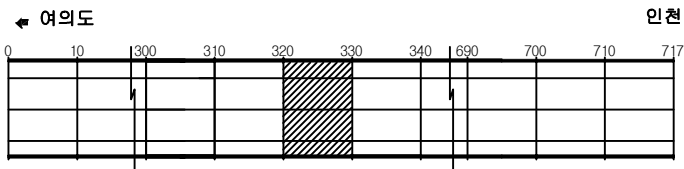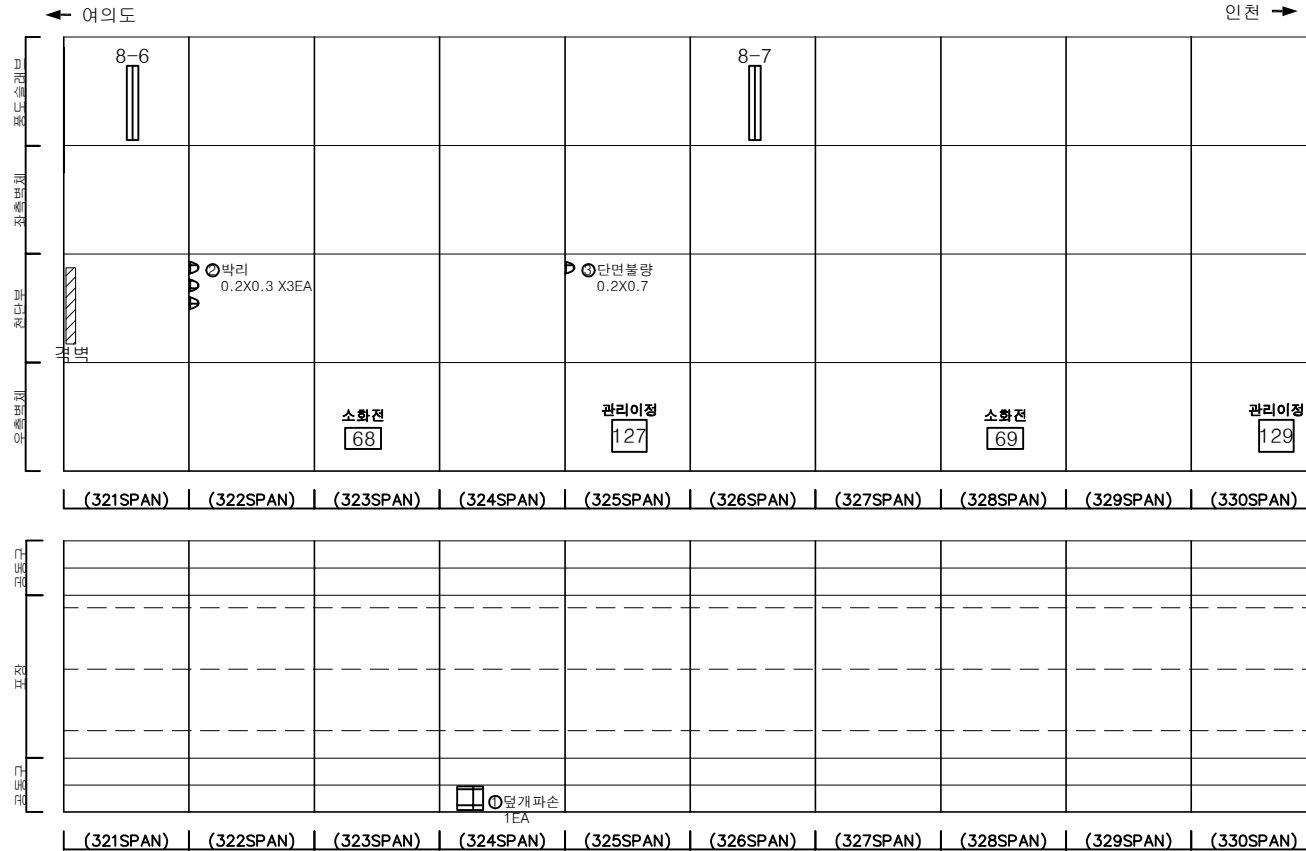[illegible]


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 321~330구간 도 면 번 호 33
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 331~340구간)

손 상 물 량 표

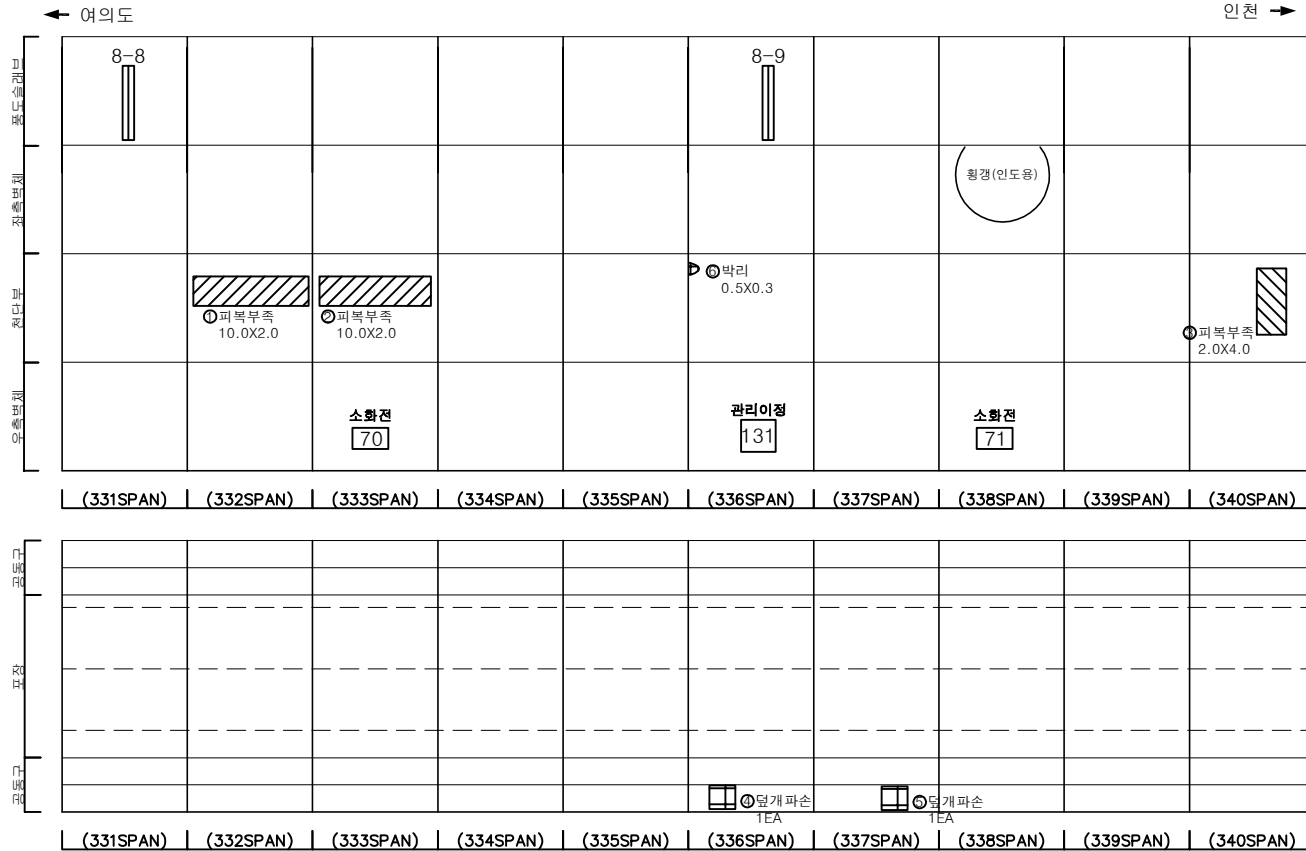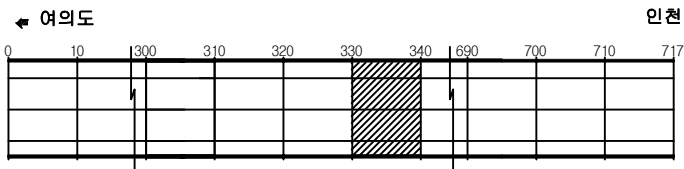[illegible]

SECTION

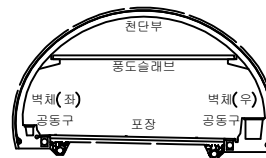

品名	规格
----	----

	간 열		양상급열		재료분리
	면치, 강동		바리, 파손		채수
	누수, 순환부		보 열		토적층
	철근노출		원 하		열 화
	부 식		원 하		열 화
	부 식		원 하		열 화
	부 식		원 하		열 화
	부 식		원 하		열 화
	부 식		원 하		열 화

발 주 처	서울터널주식회사
-------	----------

용역명

신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역

도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 331~340구간


도면 번호 34

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 341~350구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

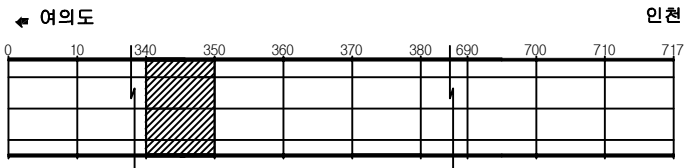

SECTION

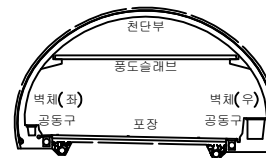

102


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
	점차, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 341~350구간 도 면 번 호 35

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 351~360구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

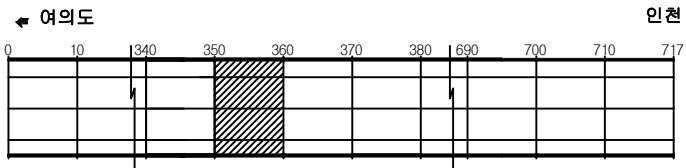

SECTION


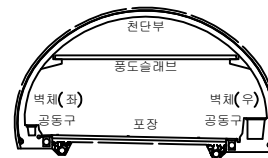


品名	规格
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	36

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 361~370구간)

손 상 물 량 표

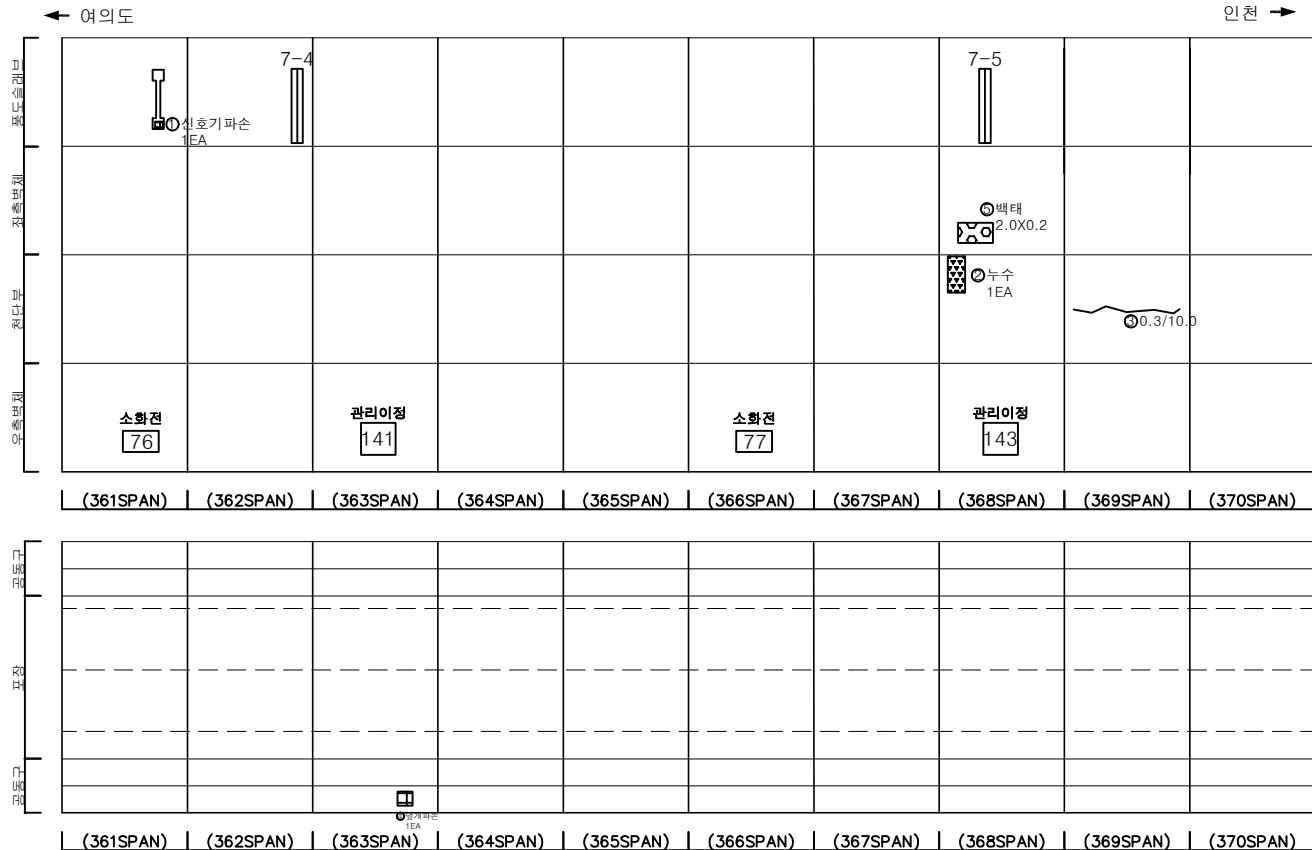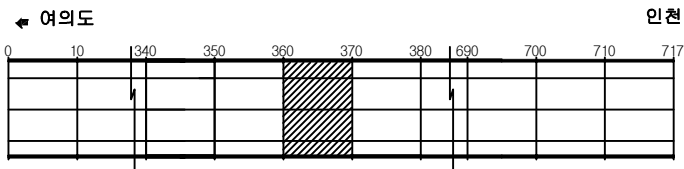[illegible]

SECTION

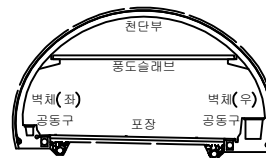


30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사
	점치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 슬롯부		백 텍		퇴적물	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 37

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	S 373	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
2	22상	천단부	S 374	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
3	22상	천단부	S 375	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
4	22상	천단부	S 379	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	22상	천단부	S 380	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	22상	공동구	S 373	공동구덮개마손	-	-	-	EA	1	1.00	
7	23상	측벽부	S 371	벽태	-	0.1	2.0	m ²	1	0.20	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

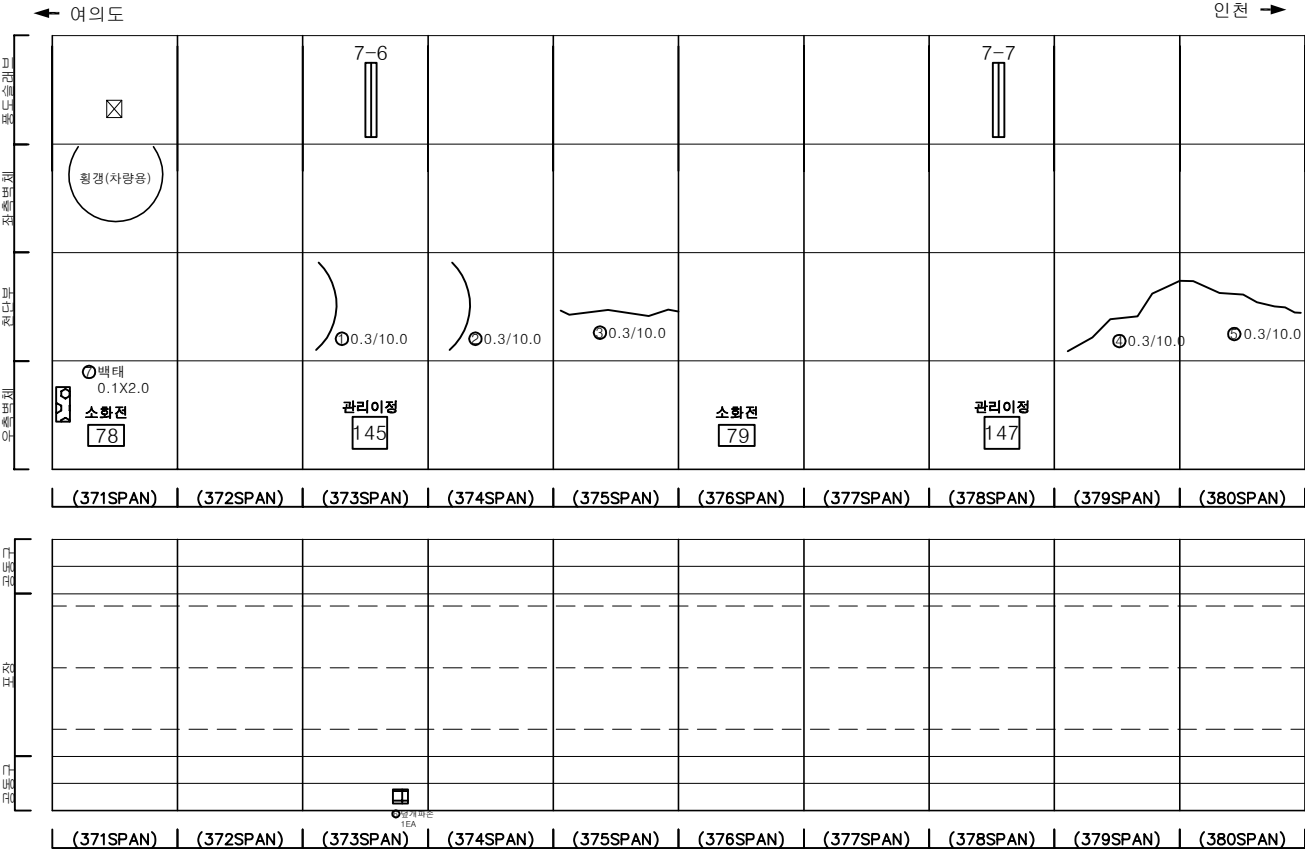

KEY PLAN

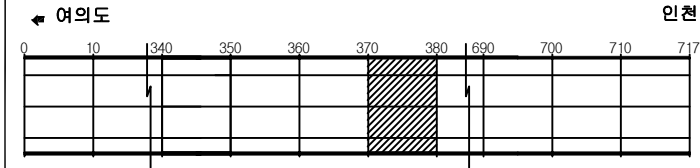

SECTION

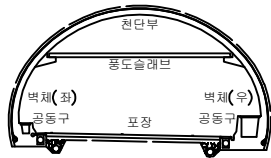





범례

	균열		망상균열		재료분리
	관치, 공동		바리, 피손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		파괴, 변형		기타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 371~380구간
도 면 번호	38

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 381~390구간)

손 상 물 량 표

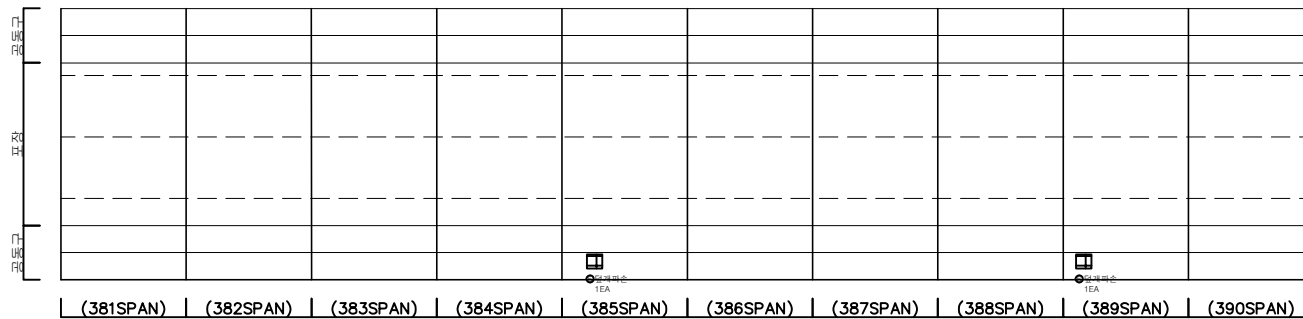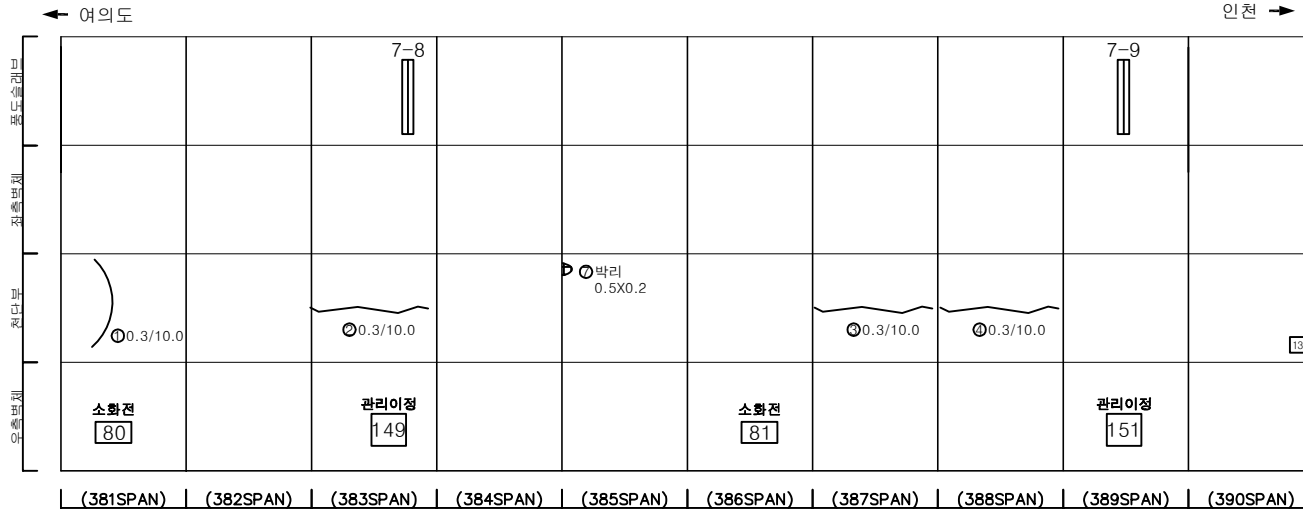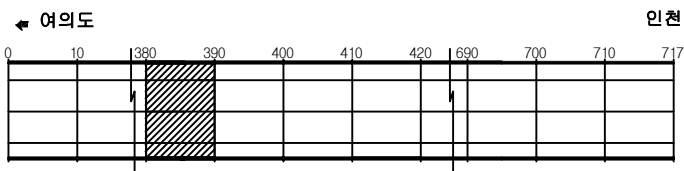[illegible]

SECTION

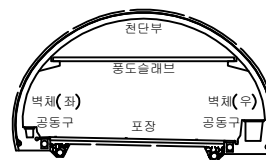


五五


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	39

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 395	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
2	22상	천단부	S 396	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
3	22하	측벽부	S 397	박리	-	0.4	0.5	m ²	1	0.20	22상, 22하
4	22하	측벽부	S 400	백태	-	0.1	0.5	m ²	1	0.05	
5	23상	공동구	S 391	공동구파손	-	0.1	0.5	m ²	1	0.05	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

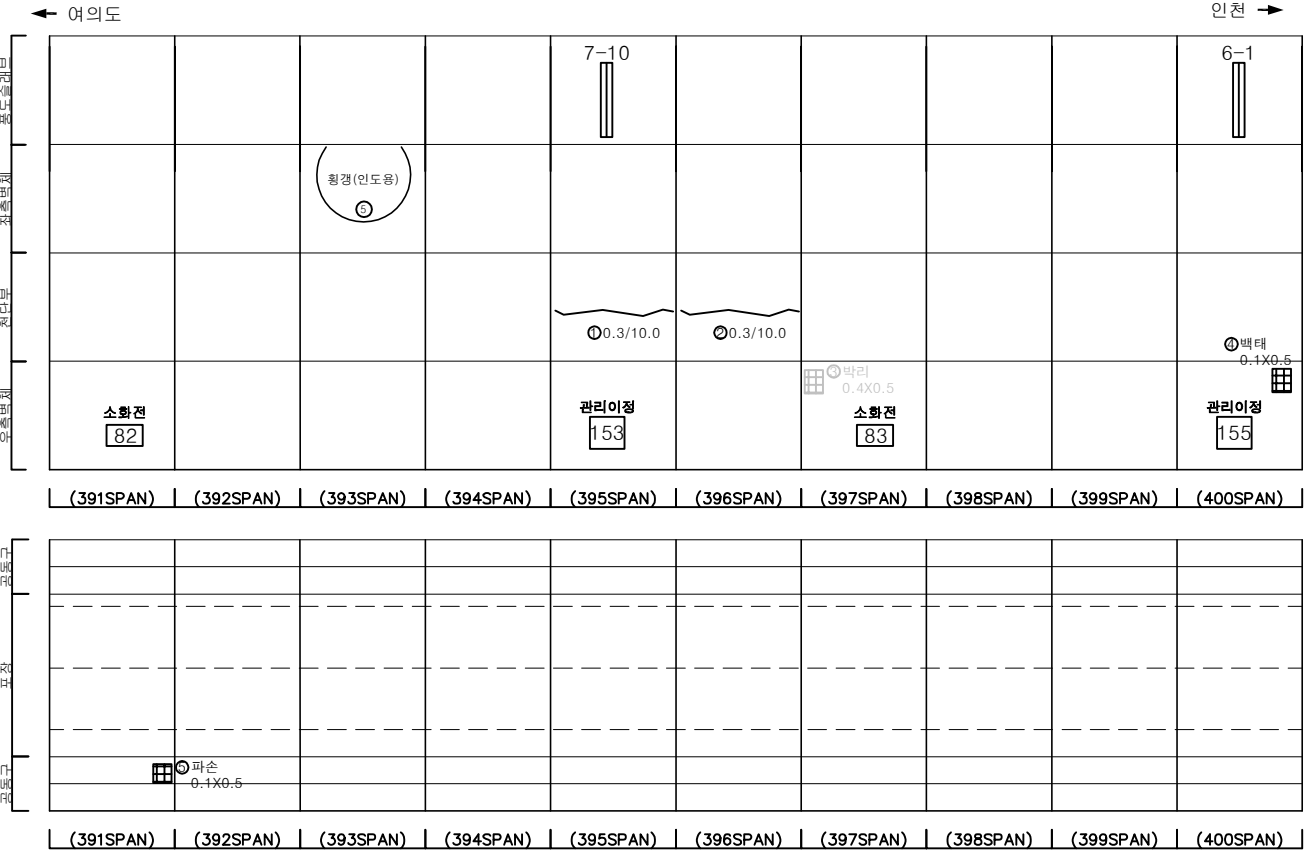

KEY PLAN

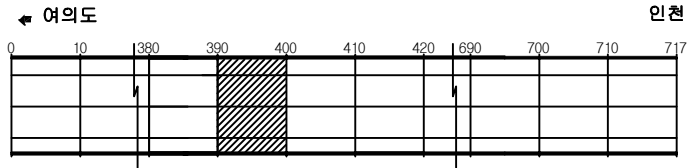

SECTION

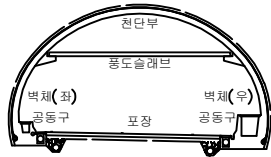




범례

	균열		망상균열		재료분리
	관치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 391~400구간
도면번호	40

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 401~410구간)

손 상 물 량 표

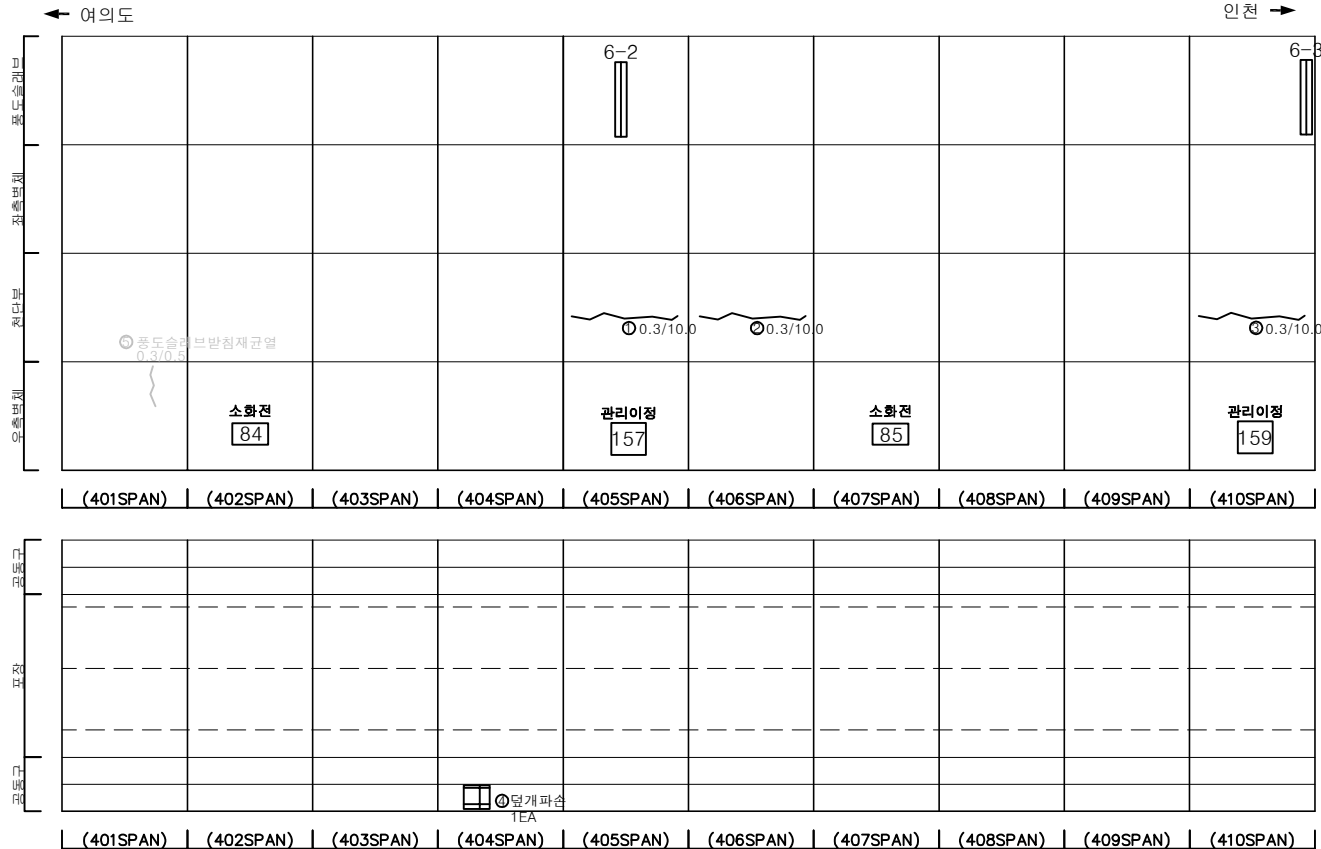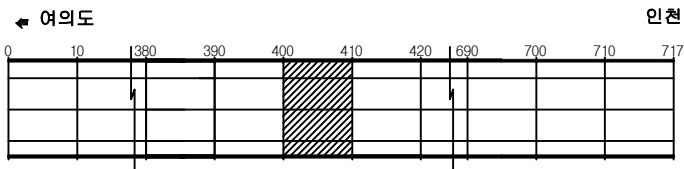[illegible]

SECTION



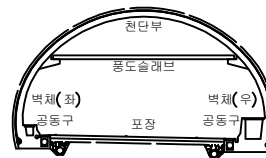


品名	规格
----	----

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 401~410구간 도 면 번 호 41
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	




ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 411~420구간)

손 상 물 량 표

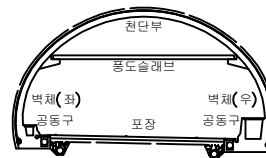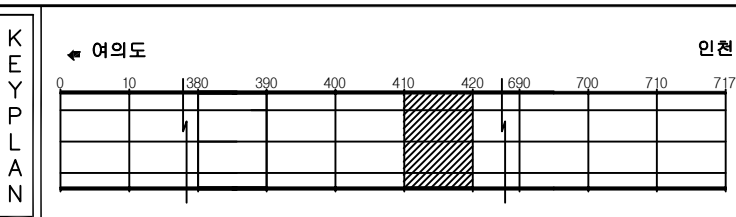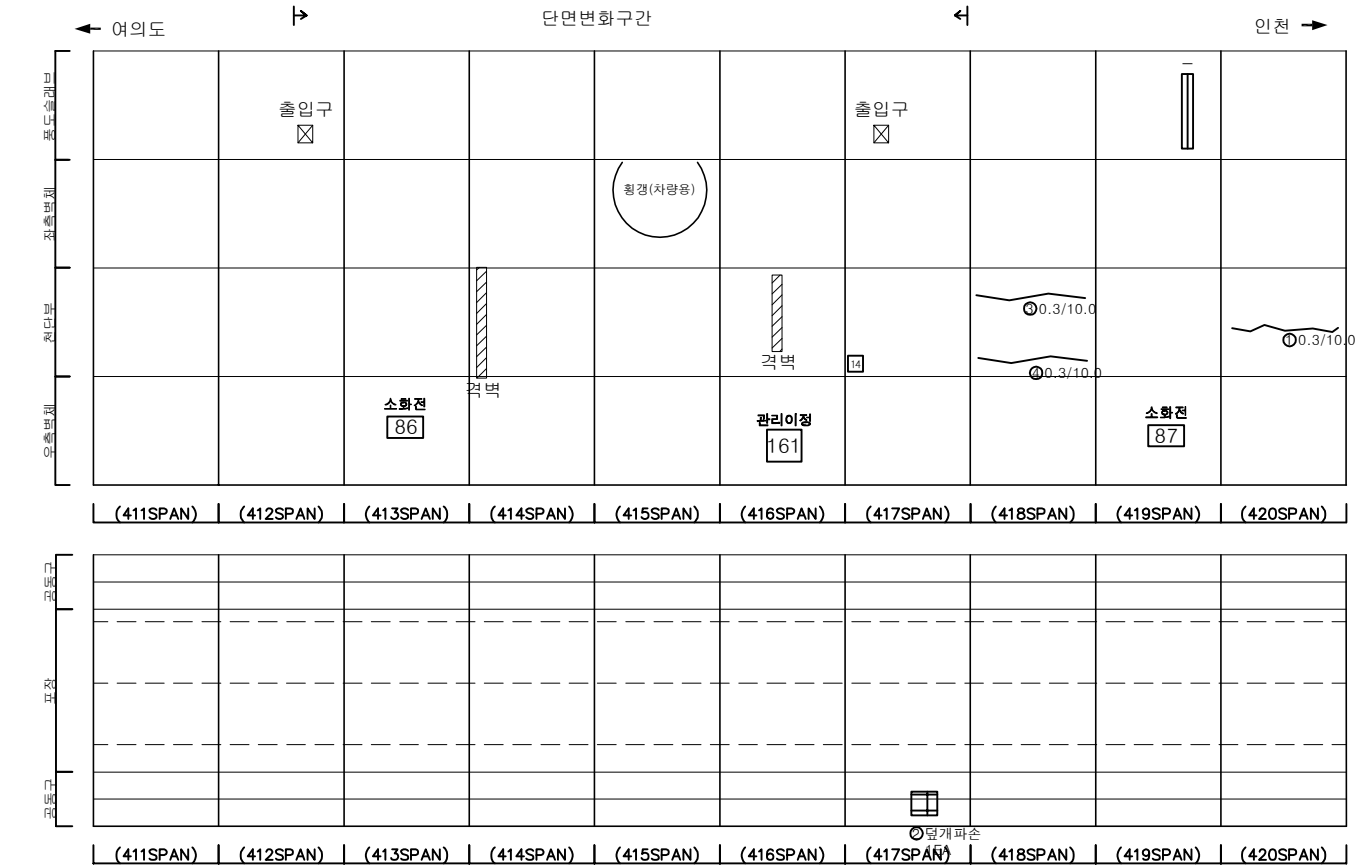
[illegible]

문				발 주 처
	균열	이상균열	재료분리	서울특별시회사
				용역명
	전기, 광동	박리, 파손	채수	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
				
	누수, 습윤부	배터	퇴적물	
				도면명
철근노출	점하	열화	신월여의지하도로-인천방향 NATM 411~420구간	
				도면번호
부식	좌굴, 변형	기타	42	

손 상 물 량 표

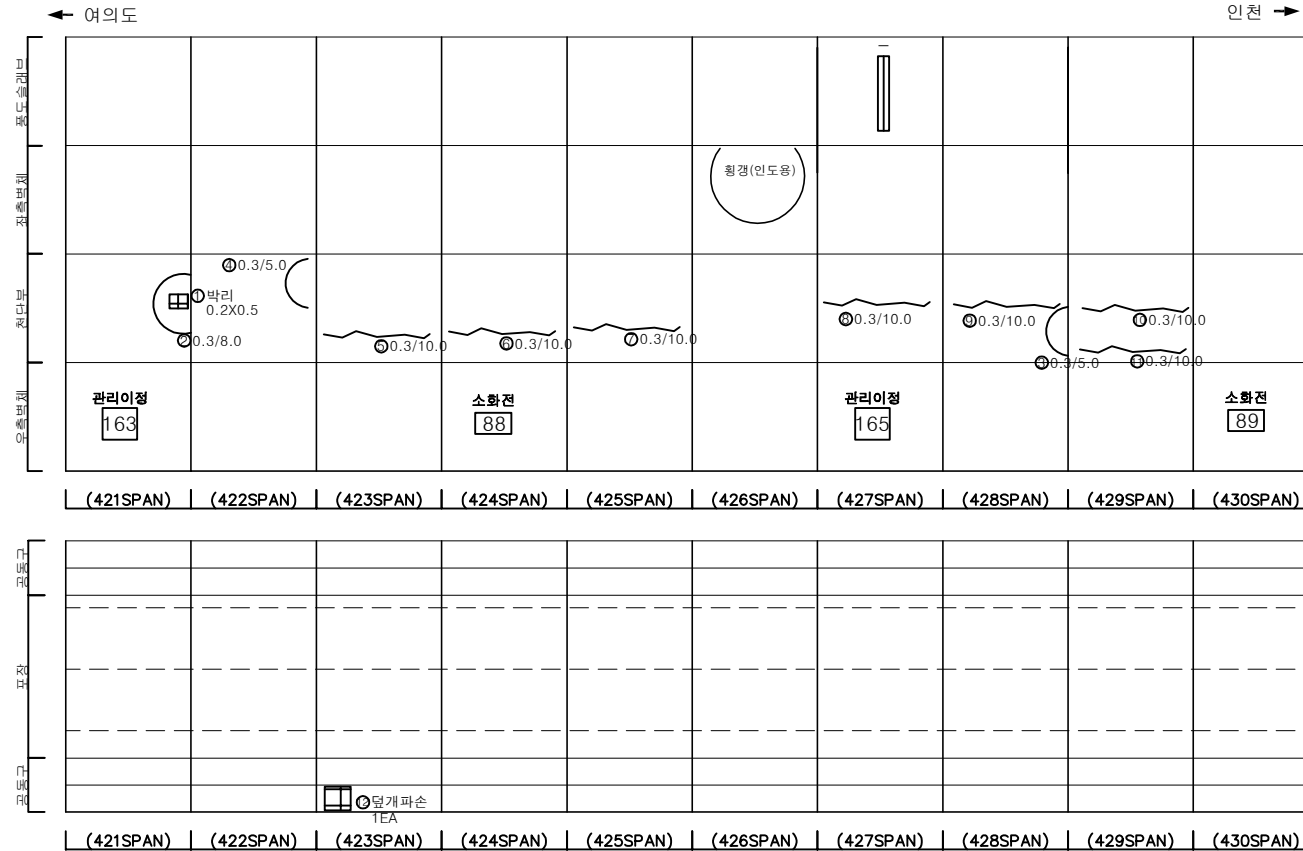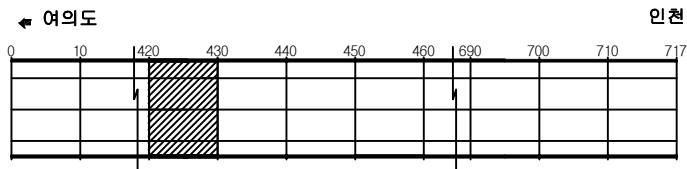[illegible]

SECTION

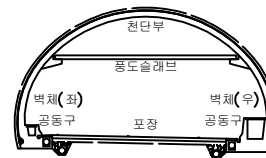


323


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
	점차, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 421~430구간 도 면 번 호 43

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	공동구	S 431	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22하	천단부	S 432	균열 (폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
3	23상	천단부	S 433	균열 (폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
4	23상	천단부	S 436	균열 (폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	23상	천단부	S 437	균열 (폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	23상	천단부	S 438	균열 (폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7	23상	천단부	S 440	균열 (폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

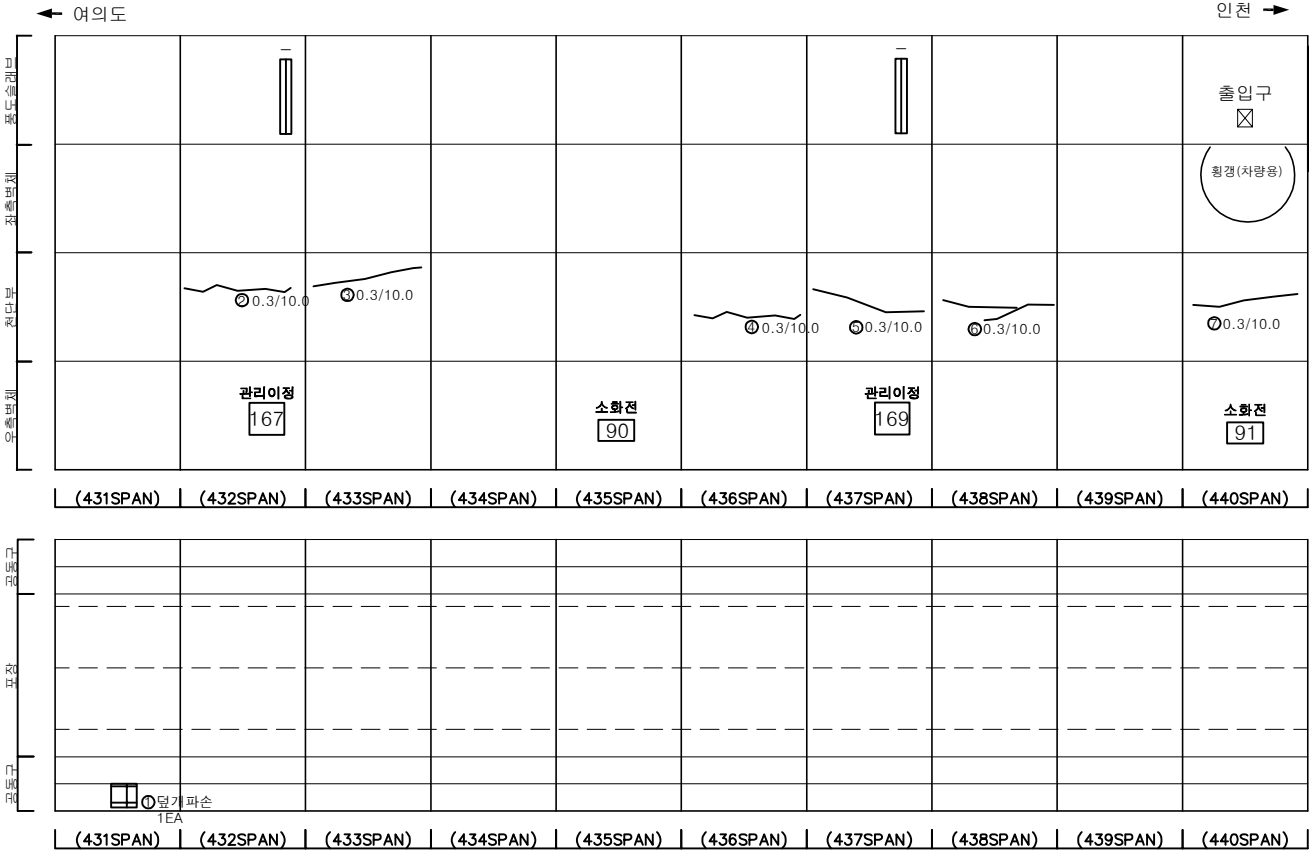

KEY PLAN

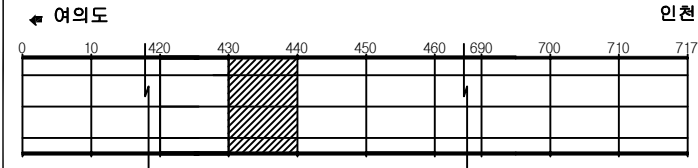

SECTION

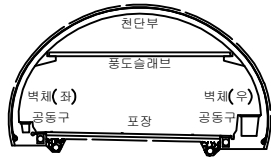

범례

	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 431~440구간
도 면 번호	44

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 441~450구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

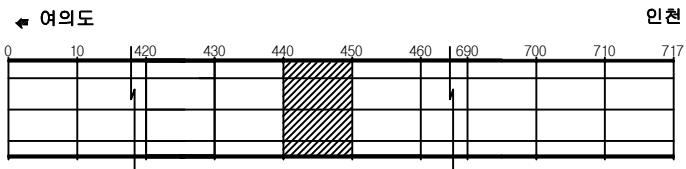

SECTION

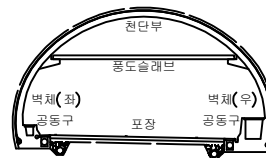

30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 441~450구간 도 면 번 호 45
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 451~460구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

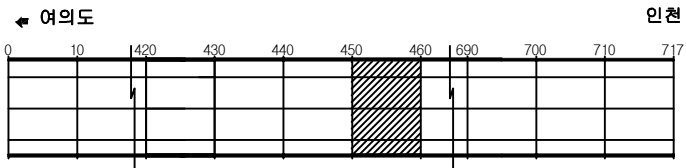

SECTION


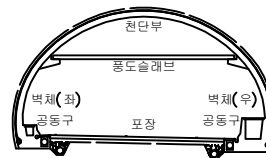


34	35
----	----


	간 열		망상균열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 공동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
							신월여의지하도로-인천방향 ATM 451~460구간
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	46

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22하	천단부	S 469	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
2	22하	포장부	S 467	모장파손	-	0.2	0.3	m²	1	0.06	
3	23상	천단부	S 461	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
4	23상	천단부	S 466	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	23상	천단부	S 467	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	23상	천단부	S 470	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

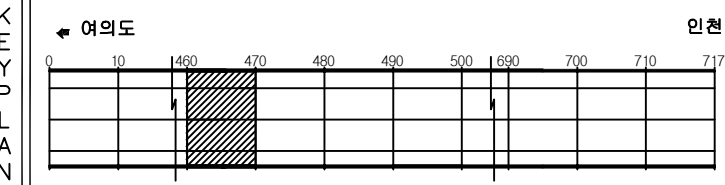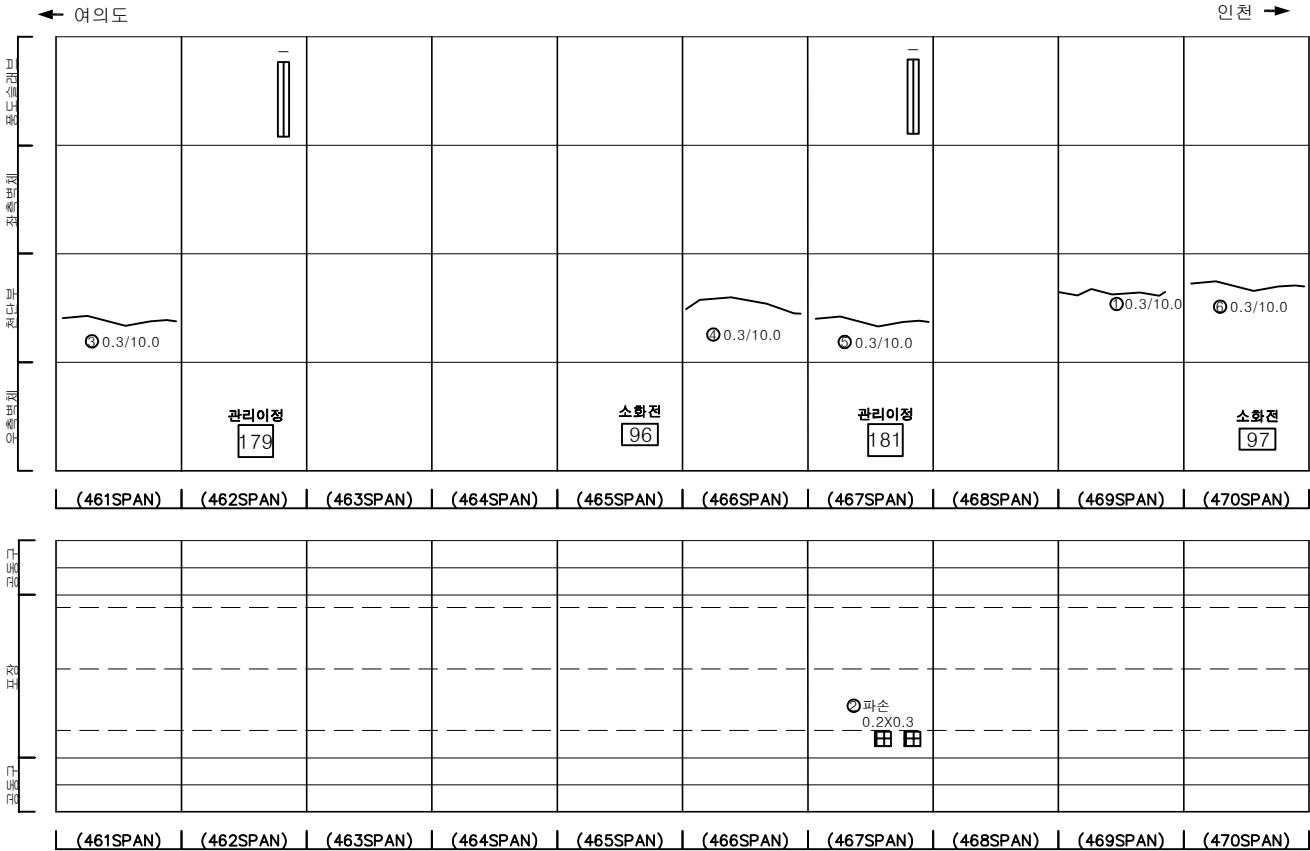

SECTION

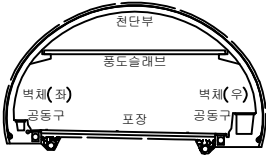




범례

	균열		망상균열		재료분리
	관저, 공동		파손, 균열		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	천단부		천하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 461~470구간
도 면 번호	47

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 471~480구간)





손 상 물 량 표

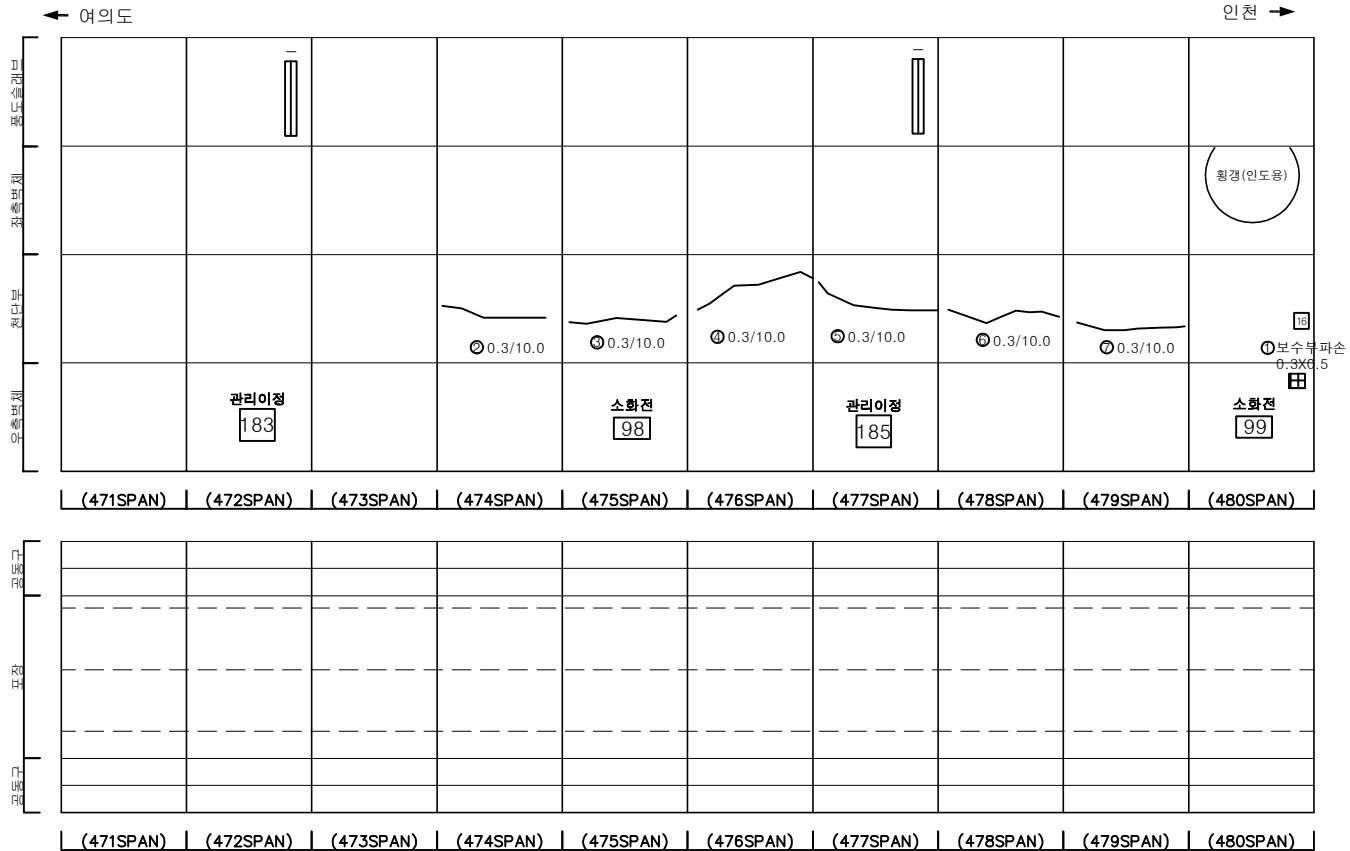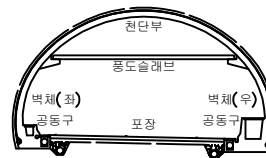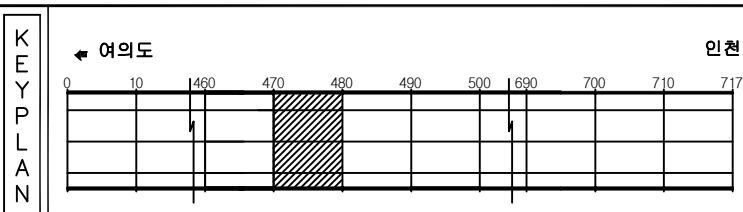[illegible]

판 례		균열		망상균열		재료분리	발 주 처 서울특별시자치회사
		점자, 열등		박리, 파손		채수	용역명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
		누수, 슬럼프		백태		퇴적물	
		철근노출		침하		열화	도면명 신월여의지하도로-인천방향 NATM471~480구간
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 4R

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 481~490구간)


손 상 물 량 표

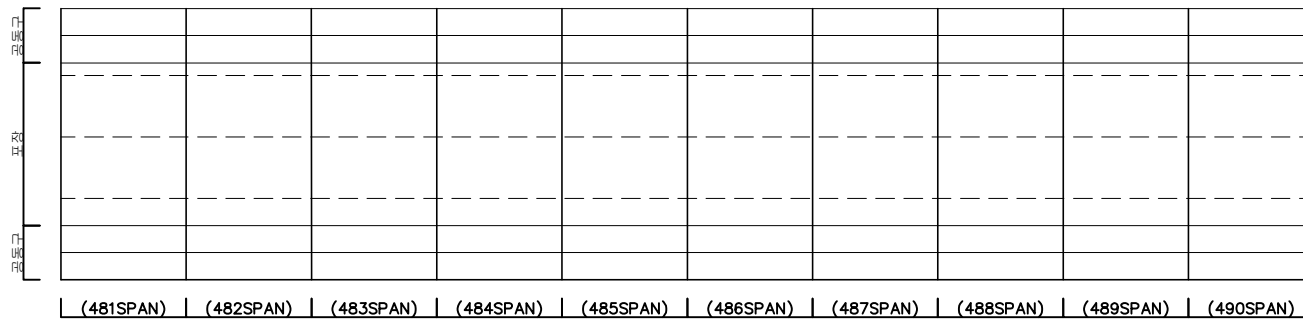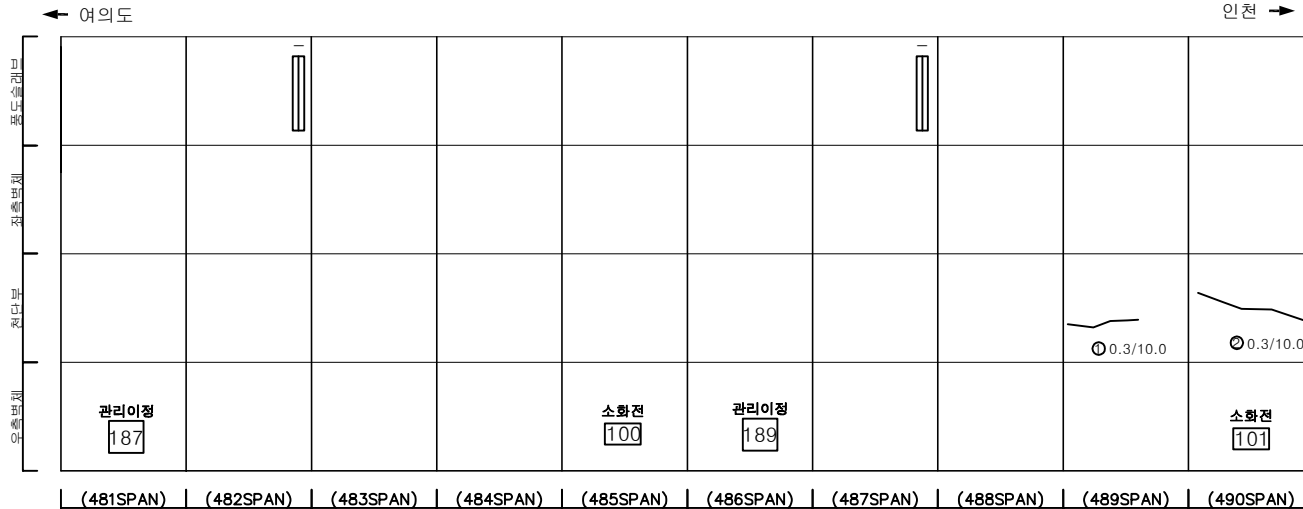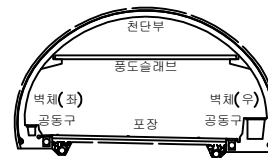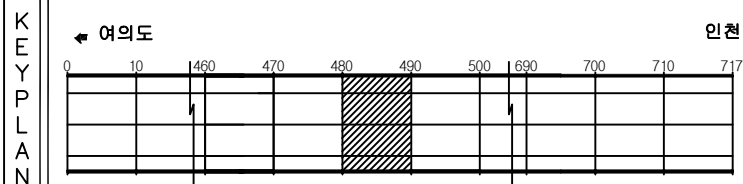[illegible]


문 목				발 주 처 서울터널주식회사
				용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
				도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 481~490구간
				도 면 번 호 49

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 491~500구간)



손 상 물 량 표

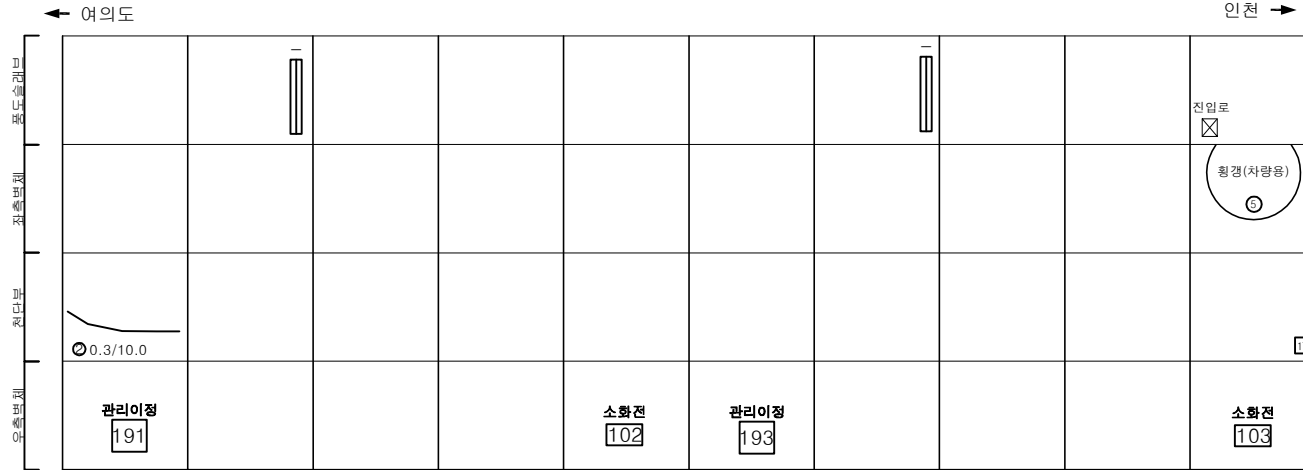


(491SPAN)	(492SPAN)	(493SPAN)	(494SPAN)	(495SPAN)	(496SPAN)	(497SPAN)	(498SPAN)	(499SPAN)	(500SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

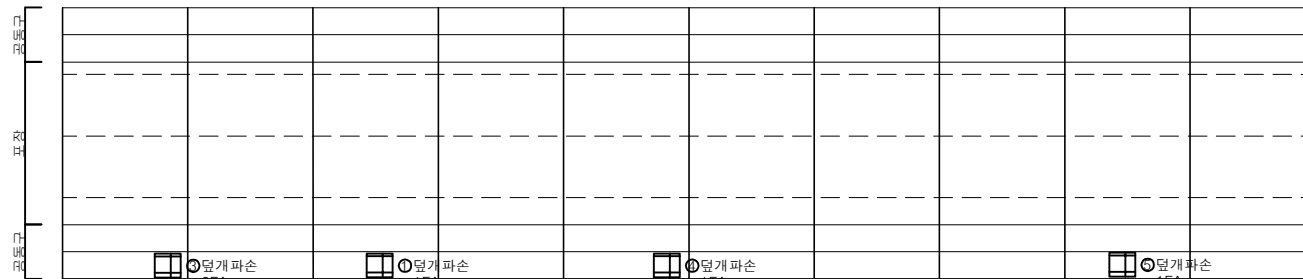

(491SPAN)	(492SPAN)	(493SPAN)	(494SPAN)	(495SPAN)	(496SPAN)	(497SPAN)	(498SPAN)	(499SPAN)	(500SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

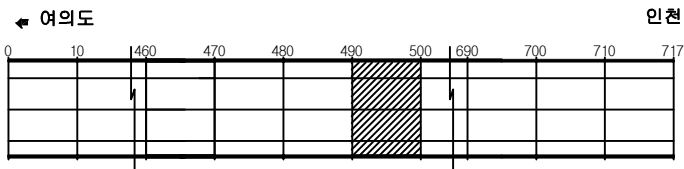

SECTION

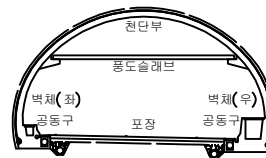

30	31
----	----

	간 열		양상급열		재료변리
	면치, 강풍		파괴, 파손		채수
	누수, 습근부		보 열		토적층
	철근노출		원 하		열 화
	부 식		파굴, 연형		기 타

발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 491~500구간
도 면 번호	50

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 501~510구간)

손 상 물 량 표




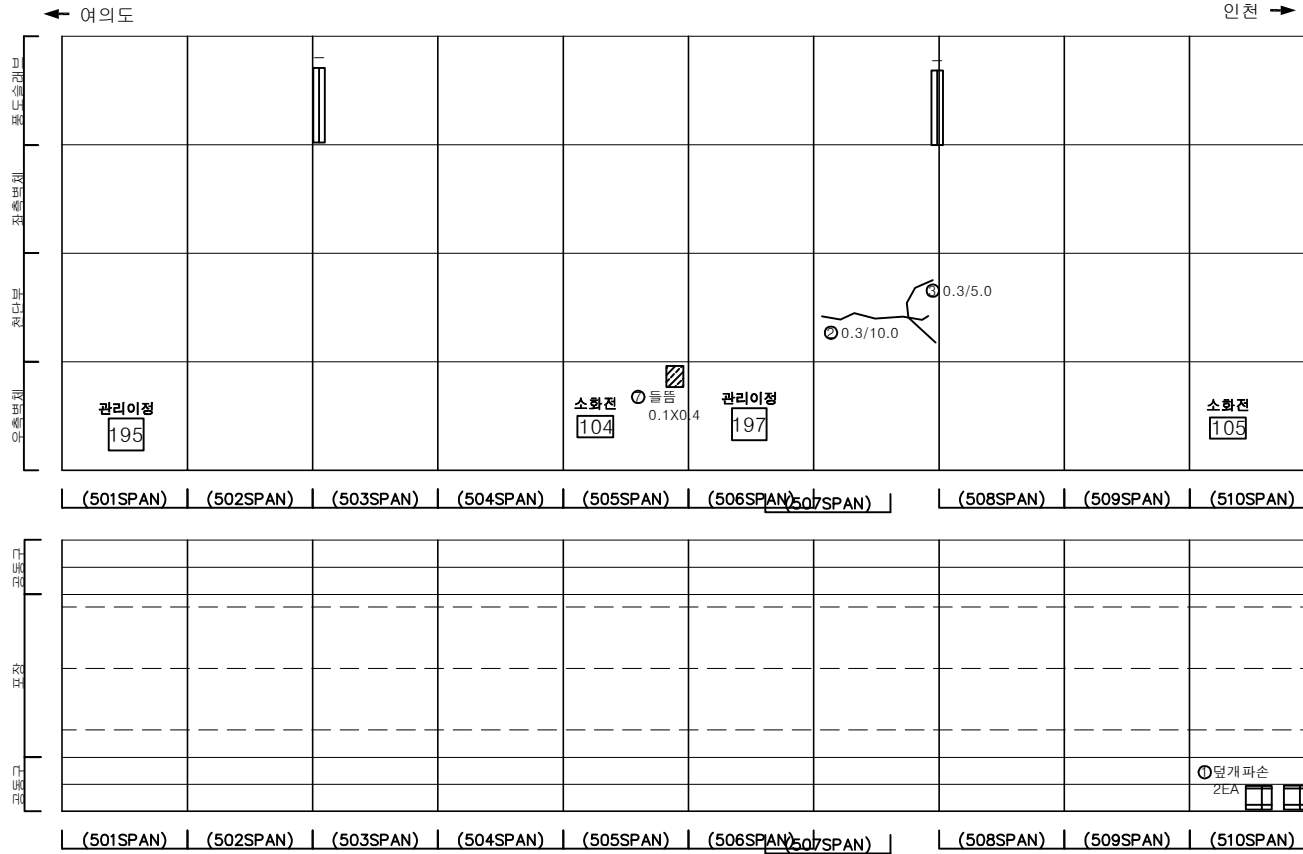
[illegible]


표 목		간 열		망상균열		재료본리	발 주 처 서울터빌주식회사
		편지, 강동		박리, 파손		채수	용 역 명 신철여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
		누수, 습윤부		배 배		트릭물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 신철여의지하도로-인천방향 NATM 501~510구간
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 51

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 511~520구간)



손 상 물 량 표

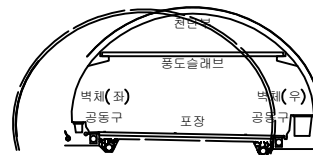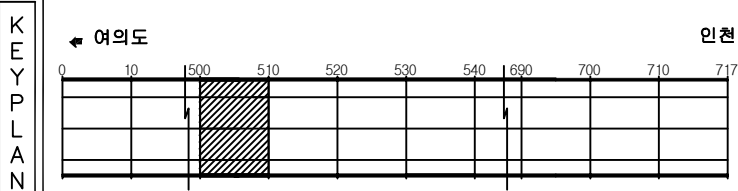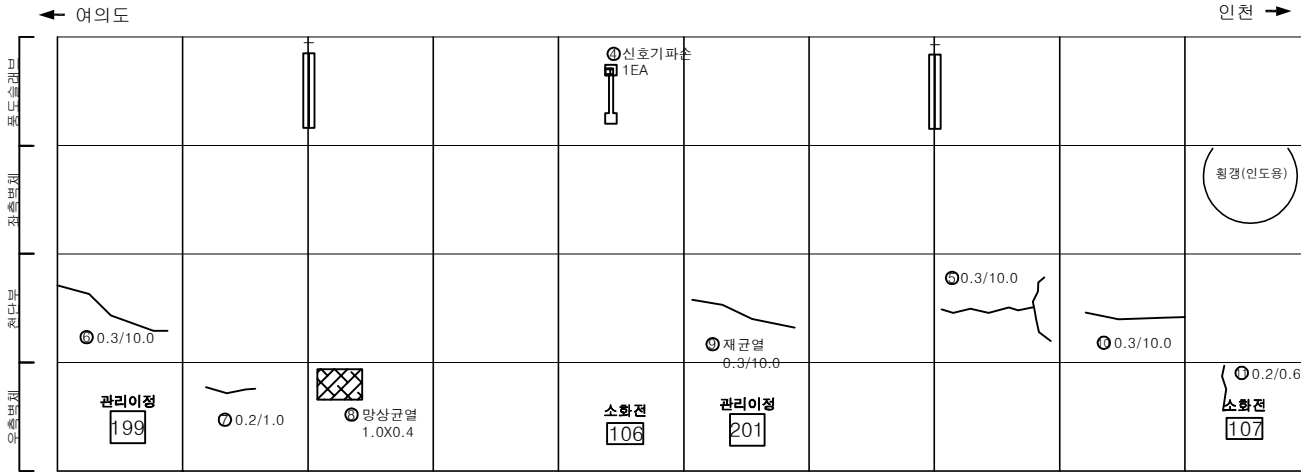


(511SPAN)	(512SPAN)	(513SPAN)	(514SPAN)	(515SPAN)	(516SPAN)	(517SPAN)	(518SPAN)	(519SPAN)	(520SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

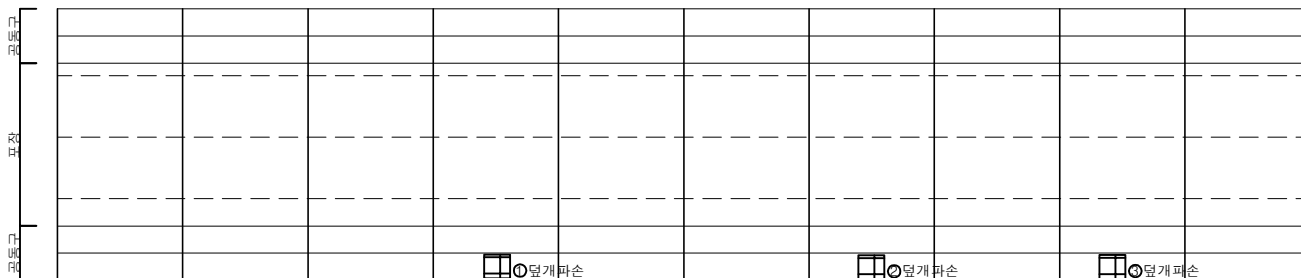

(511SPAN)	(512SPAN)	(513SPAN)	(514SPAN)	(515SPAN)	(516SPAN)	(517SPAN)	(518SPAN)	(519SPAN)	(520SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

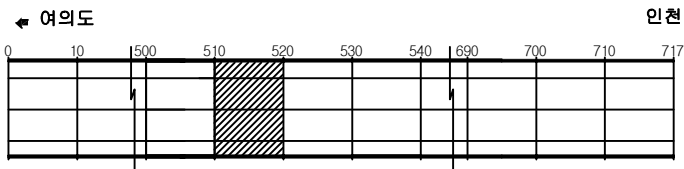

SECTION

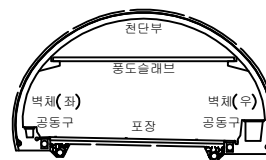

五	三
---	---




	간 열		양상급열		재료분리
	면치, 강동		바리, 파손		채수
	누수, 순환부		보 열		토적층
	철근노출		원 하		열 화
	부 식		원 하		열 화
	부 식		원 하		열 화
	부 식		원 하		열 화
	부 식		원 하		열 화
	부 식		원 하		열 화

발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 511~520구간
도 면 번 호	52

[illegible]

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 521~530구간)


손 상 물 량 표

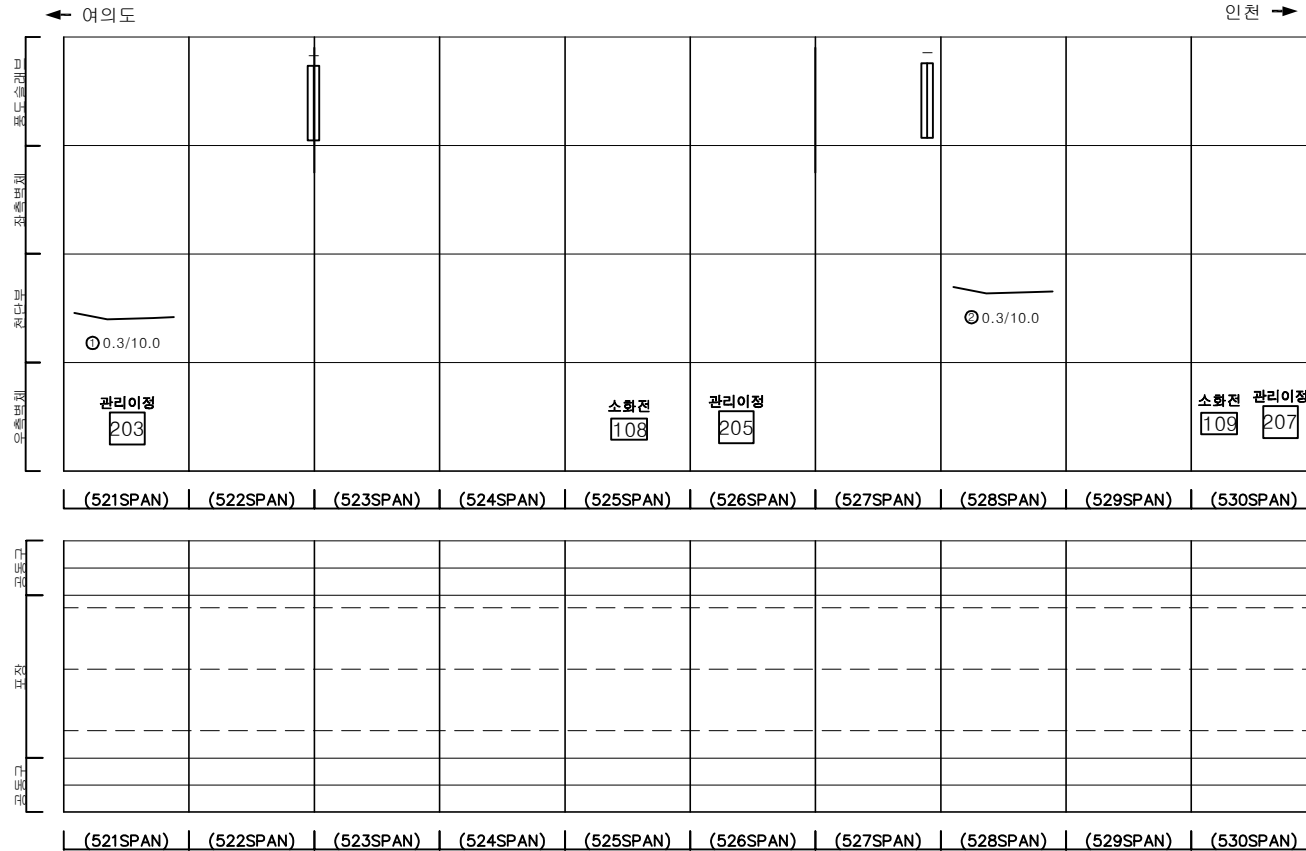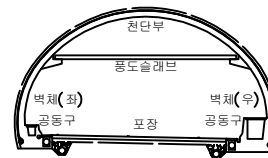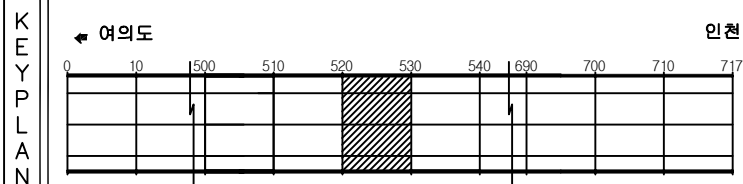[illegible]


문				발 주 처
	균열	팽창균열	재료분리	서울특별시공사
				용역명
	전지, 광동	박리, 파손	채수	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
				
누수, 습윤부	백태	퇴적물		
			도면명	
침관노출	침하	열화	신월여의지하도로-인천방향 NATM 521~530구간	
			도면번호	
부식	좌굴, 변형	기타	53	

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 532	외벽부족	-	5.0	3.0	m ²	1	15.00	
2	22상	공동구	S 532	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 533	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22상	공동구	S 535	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

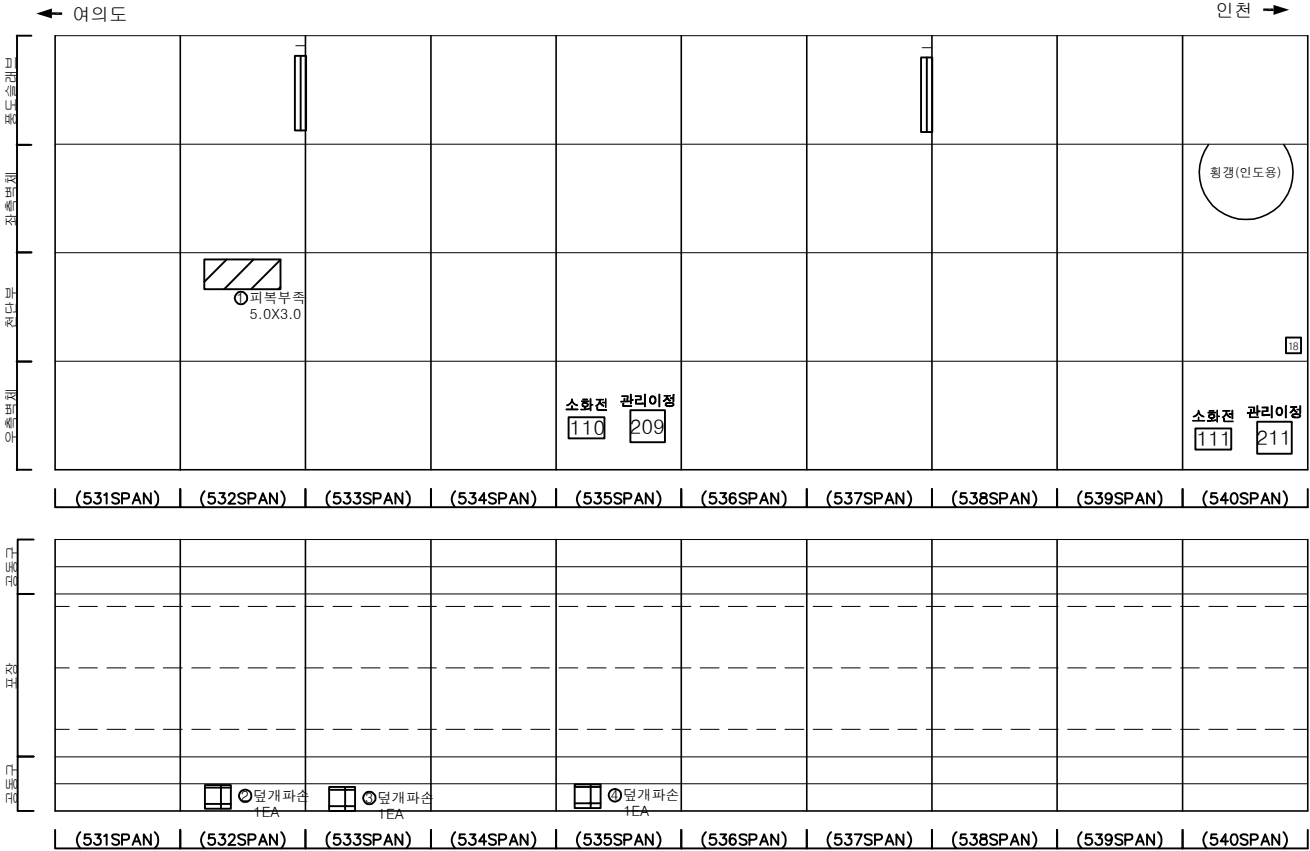

KEY PLAN

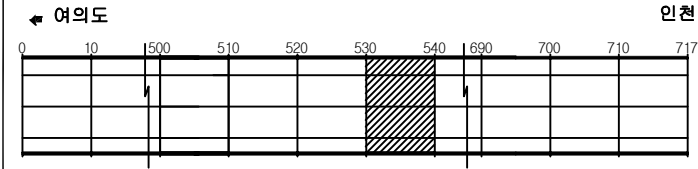

SECTION

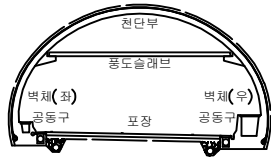

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 531~540구간
도면번호	54

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 541~550구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

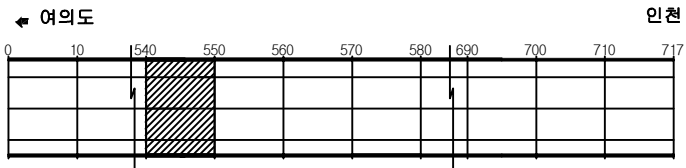

SECTION

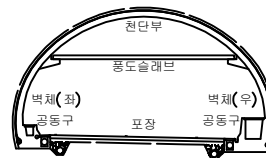

7	10
---	----


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 541~550구간 도 면 번 호 55
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 551~560구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

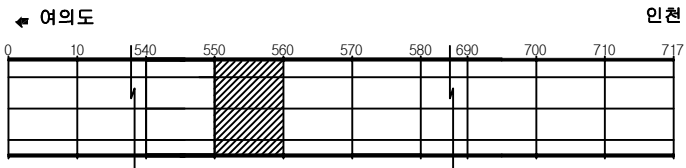

SECTION

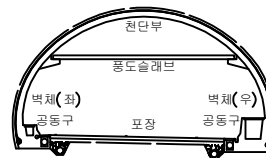


五五


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 551~560구간 도 면 번 호 56
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	관거사출	S 565	신호기파손	-	-	-	EA	1	1.00	22'경 보합
2	22상	전단부	S 567	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
3	22상	공동구	S 561	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22상	공동구	S 563	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	22상	공동구	S 564	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
6	22상	공동구	S 567	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
7	22하	전단부	S 566	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
8	23상	전단부	S 569	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
9	23상	측벽부	S 570	균열(폭0.3mm미만)	0.2	3.0	-	m	1	3.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

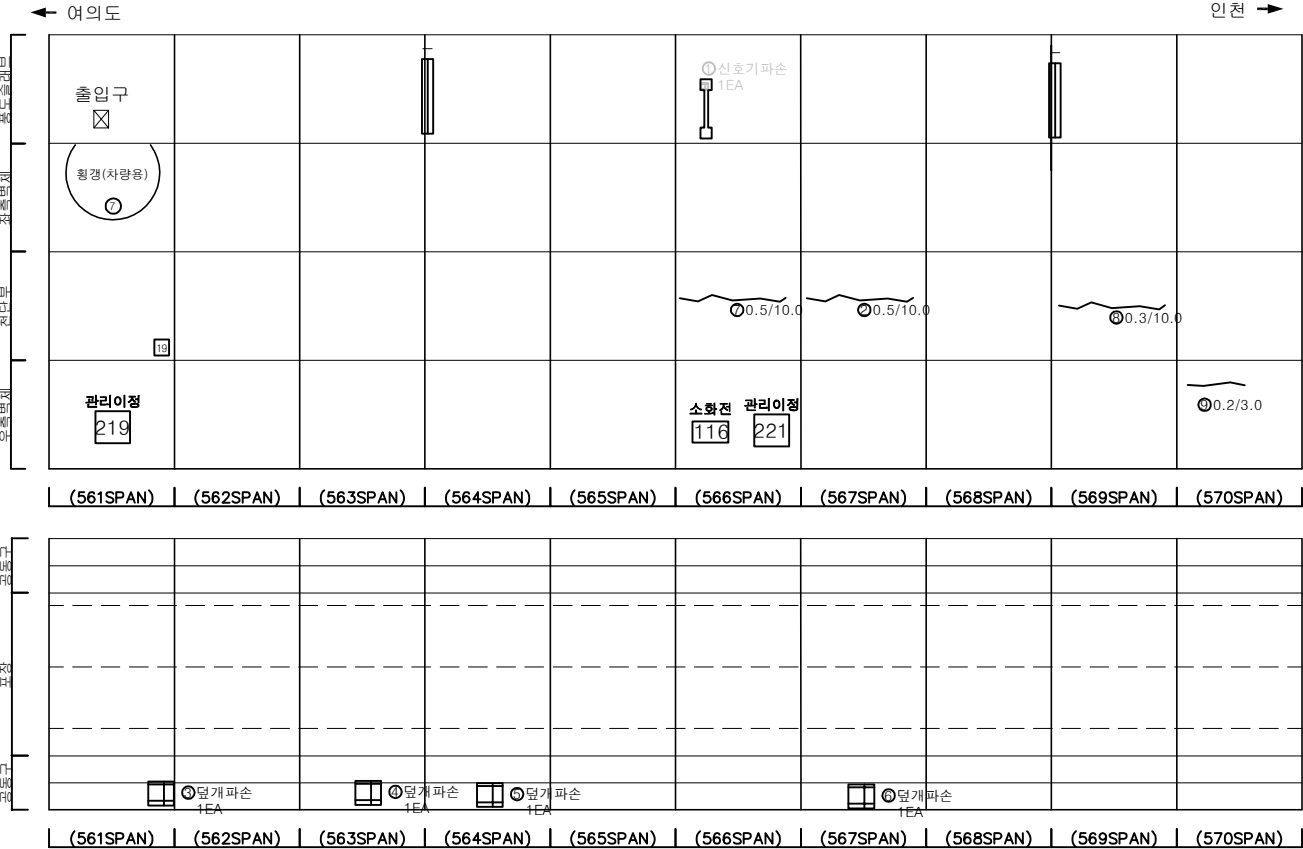

KEY PLAN

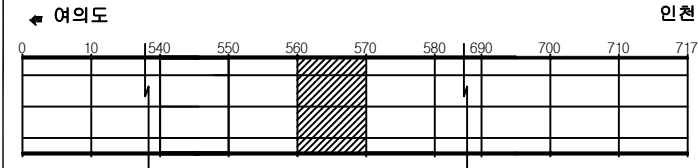

SECTION

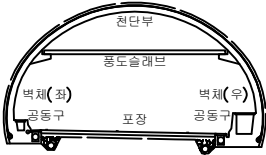


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	파굴, 변형	기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 561~570구간
도면번호	57

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 571	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 572	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 576	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22상	공동구	S 576	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	23상	측벽부	S 572	균열(폭0.3mm미만)	0.2	3.0	-	m	1	3.00	
6	23상	측벽부	S 572	균열(폭0.3mm미만)	0.2	0.5	-	m	2	1.00	
7	23상	천단부	S 580	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
8	23상	천단부	S 580	균열(폭0.3mm이상)	0.3	5.0	-	m	1	5.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

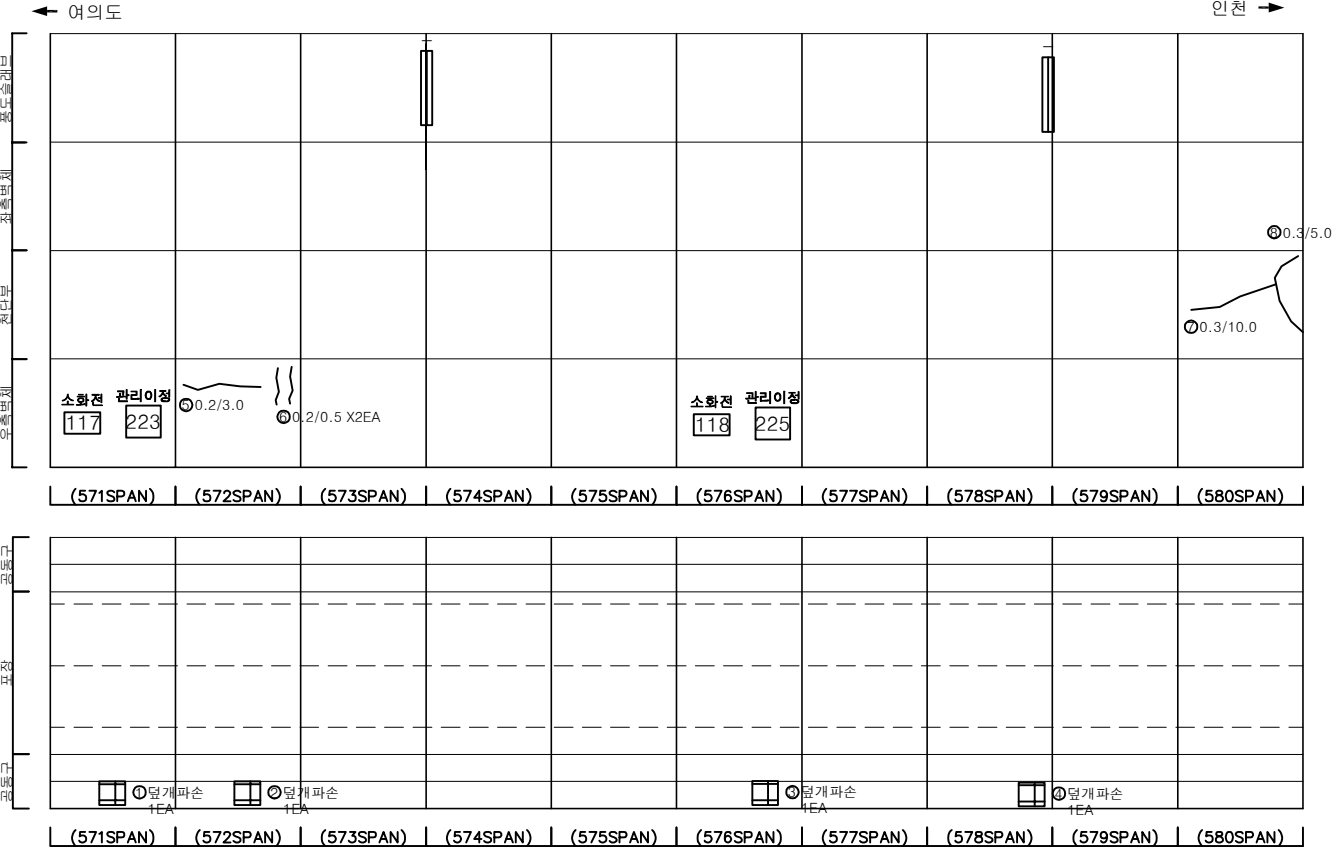

KEY PLAN

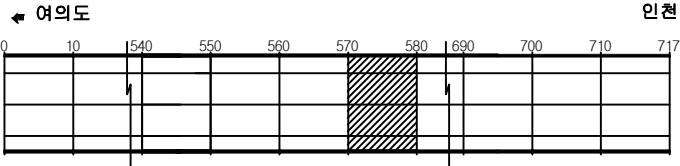

SECTION

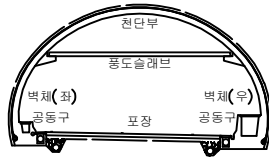


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 571~580구간
도면번호	58

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 586	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 590	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

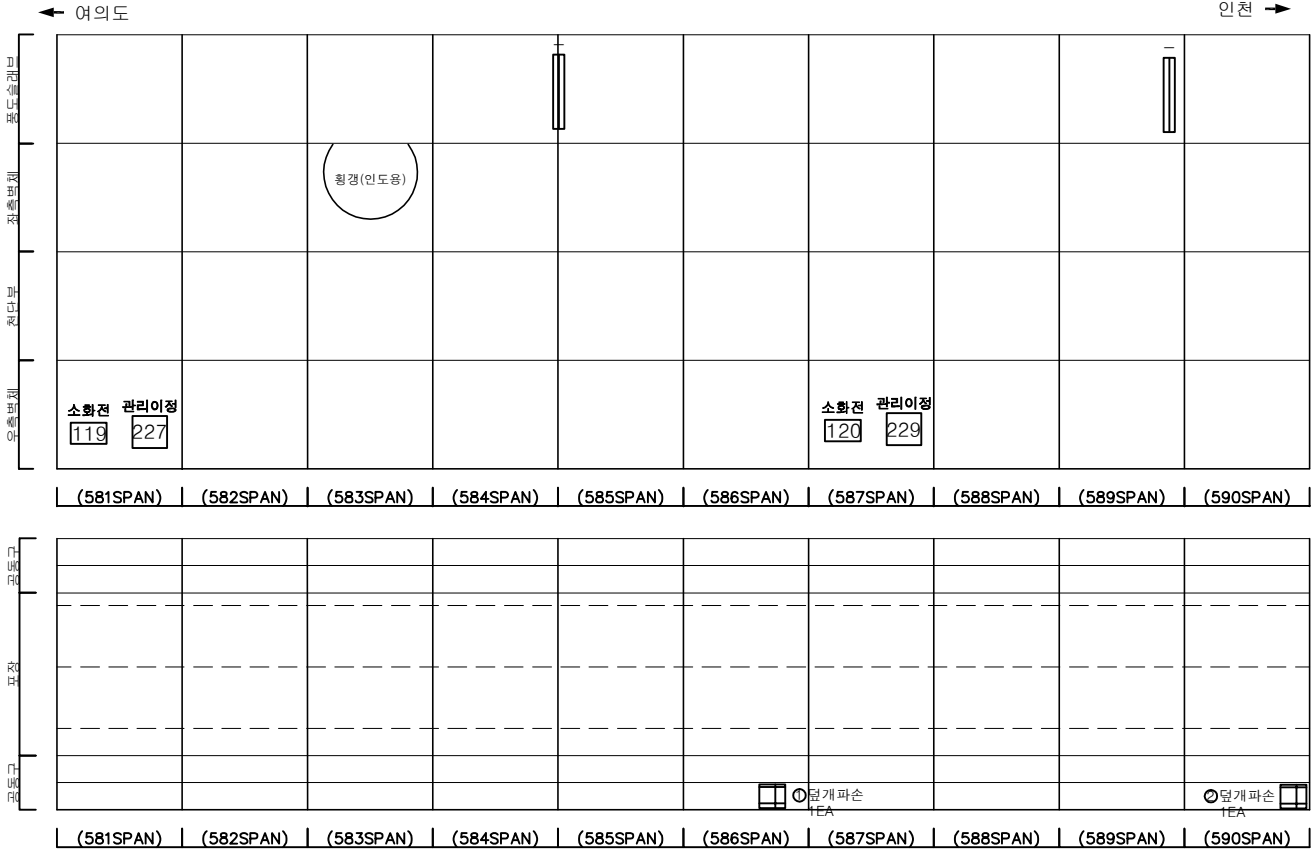

KEY PLAN

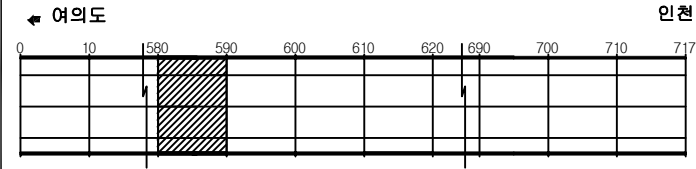

SECTION

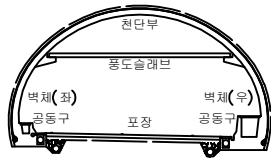


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 581~590구간
도면번호	59

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 592	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	23상	측벽부	S 592	균열(폭0.3mm미만)	0.2	3.0	-	m	1	3.00	
3	23상	천단부	S 594	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
4	23상	천단부	S 594	균열(폭0.3mm미만)	0.2	5.0	-	m	1	5.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

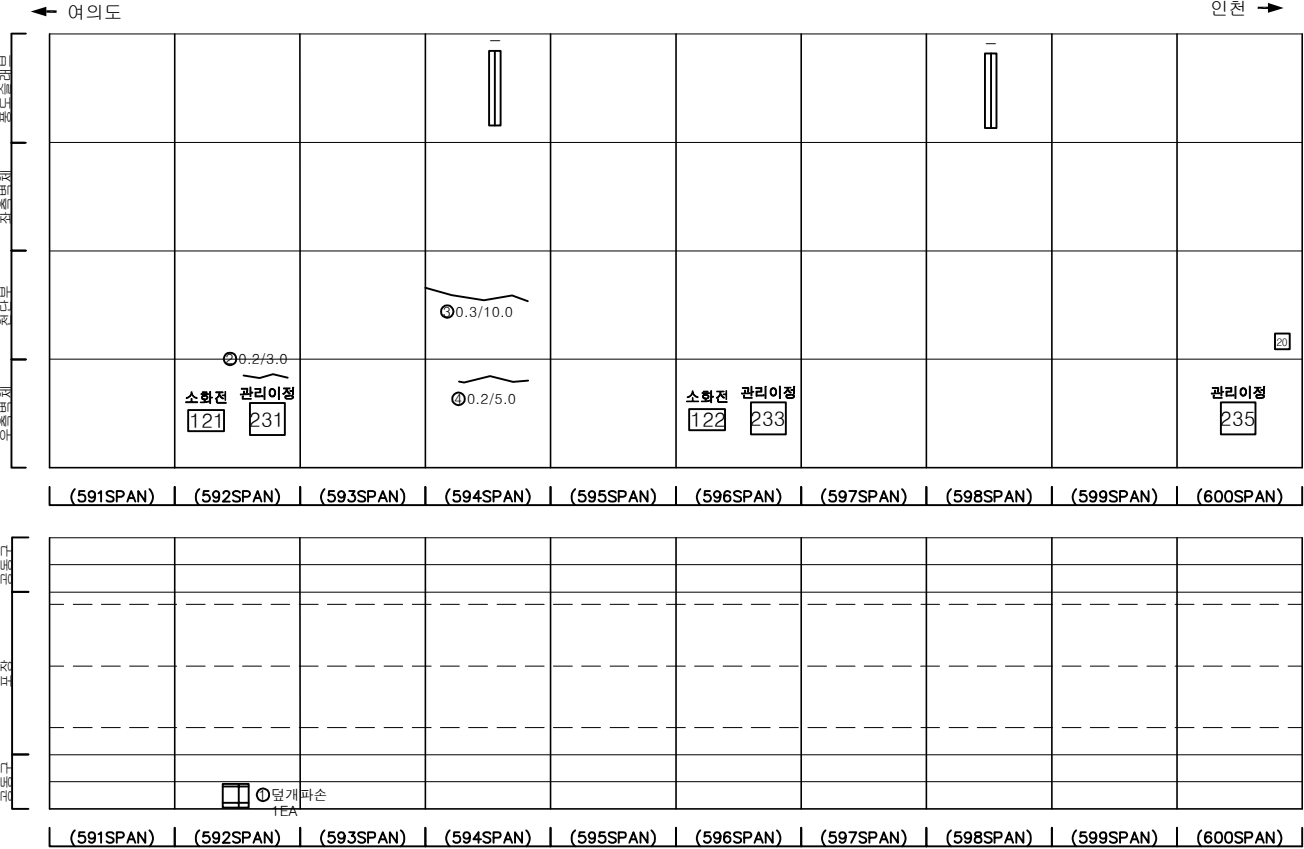

KEY PLAN

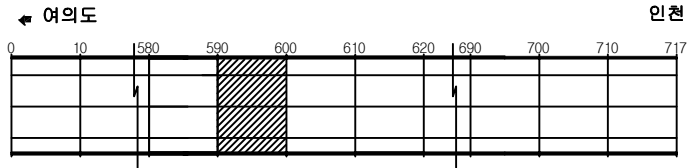

SECTION

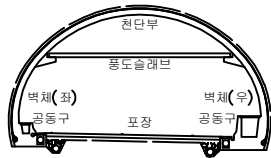



범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 591~600구간
도면번호	60

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 601~610구간)

손 상 물 량 표

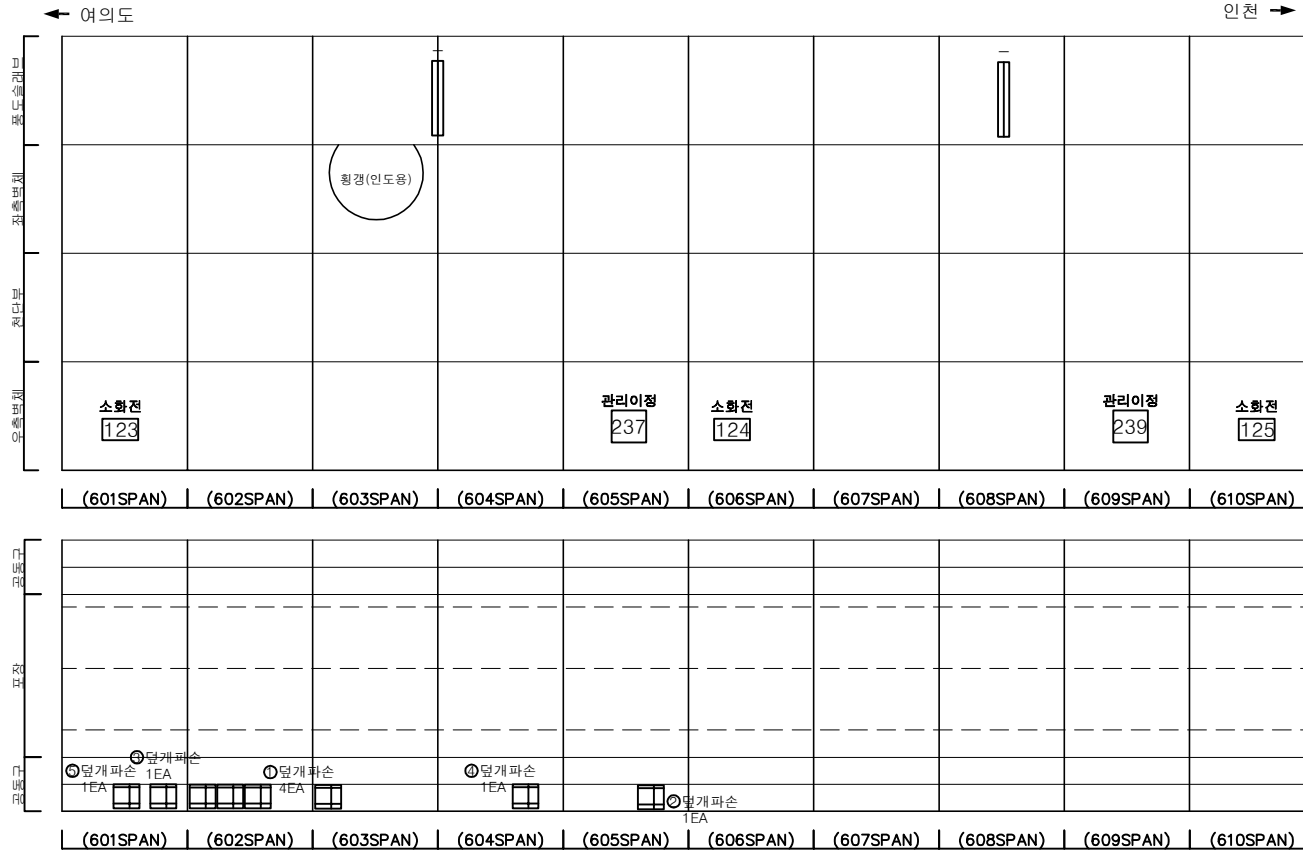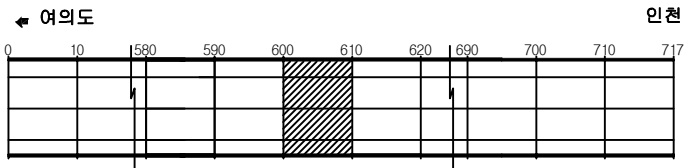[illegible]

SECTION

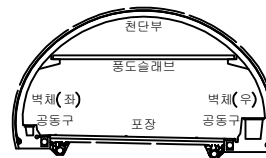

75	75
----	----

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 601~610구간 도 면 번 호 61
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 611~620구간)


손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 여의도

인천 ➡

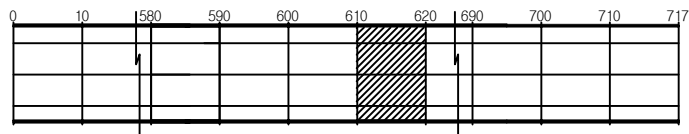

SECTION

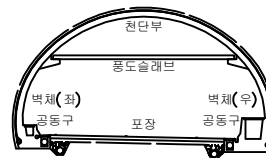

30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 611~620구간 도 면 번 호 62
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 621~630구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

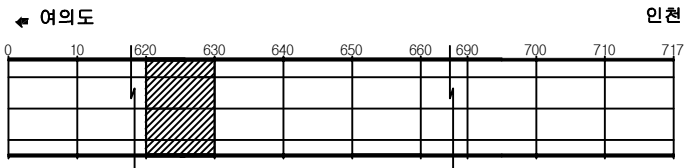

SECTION

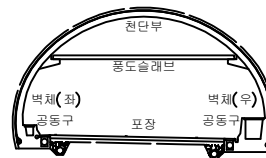


30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 621~630구간 도 면 번 호 63

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 640	공동구덮개파손	-	-	-	EA	2	2.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

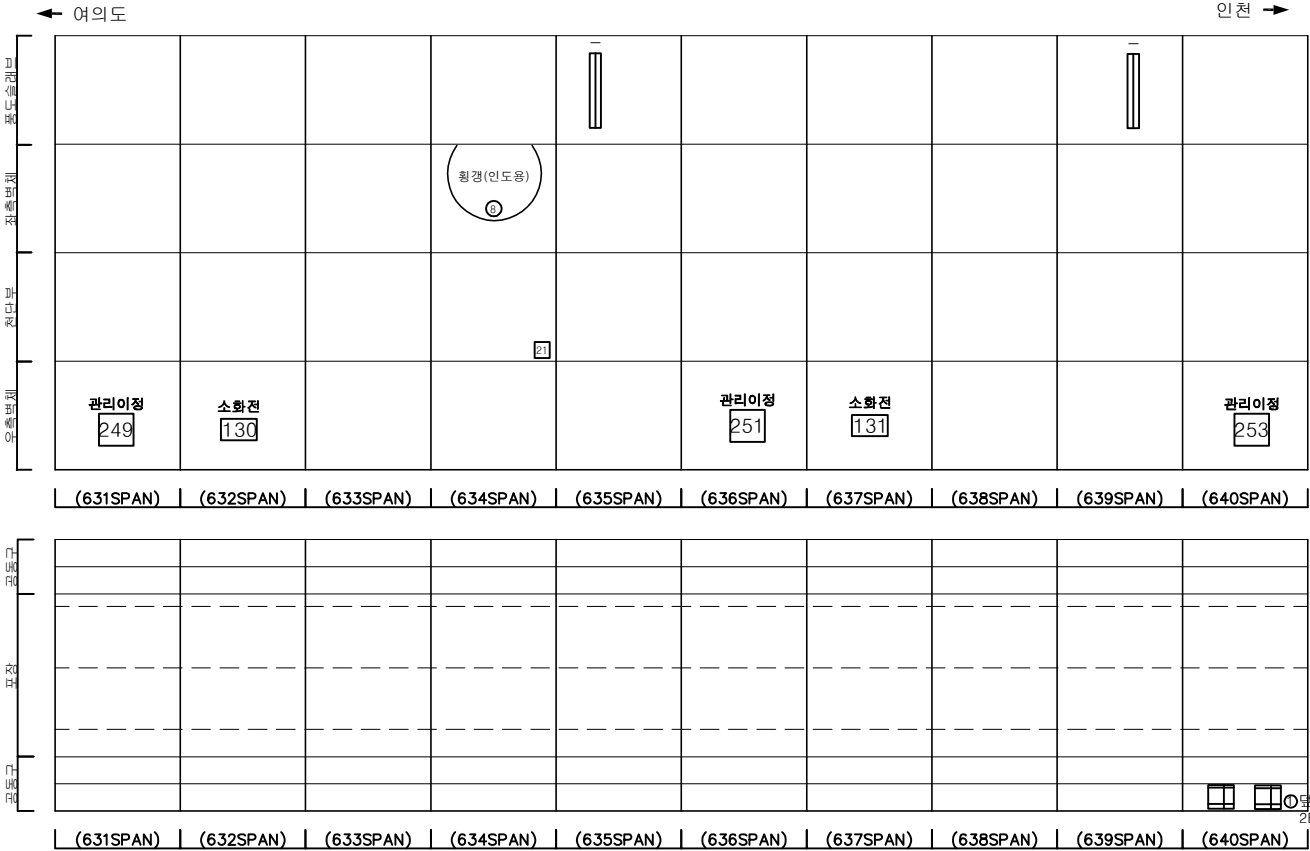

KEY PLAN

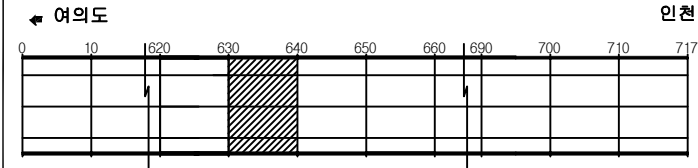

SECTION

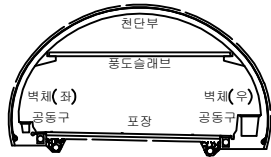

범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	월근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 631~640구간
도면번호	64

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 641~650구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

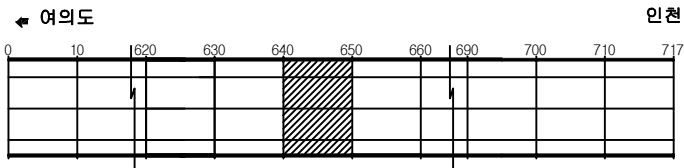

SECTION

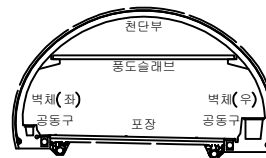


五二


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 641~650구간 도 면 번 호 65
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22하	부거시설	S 659	신호기 파손 1EA	-	-	-	EA	1	1.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

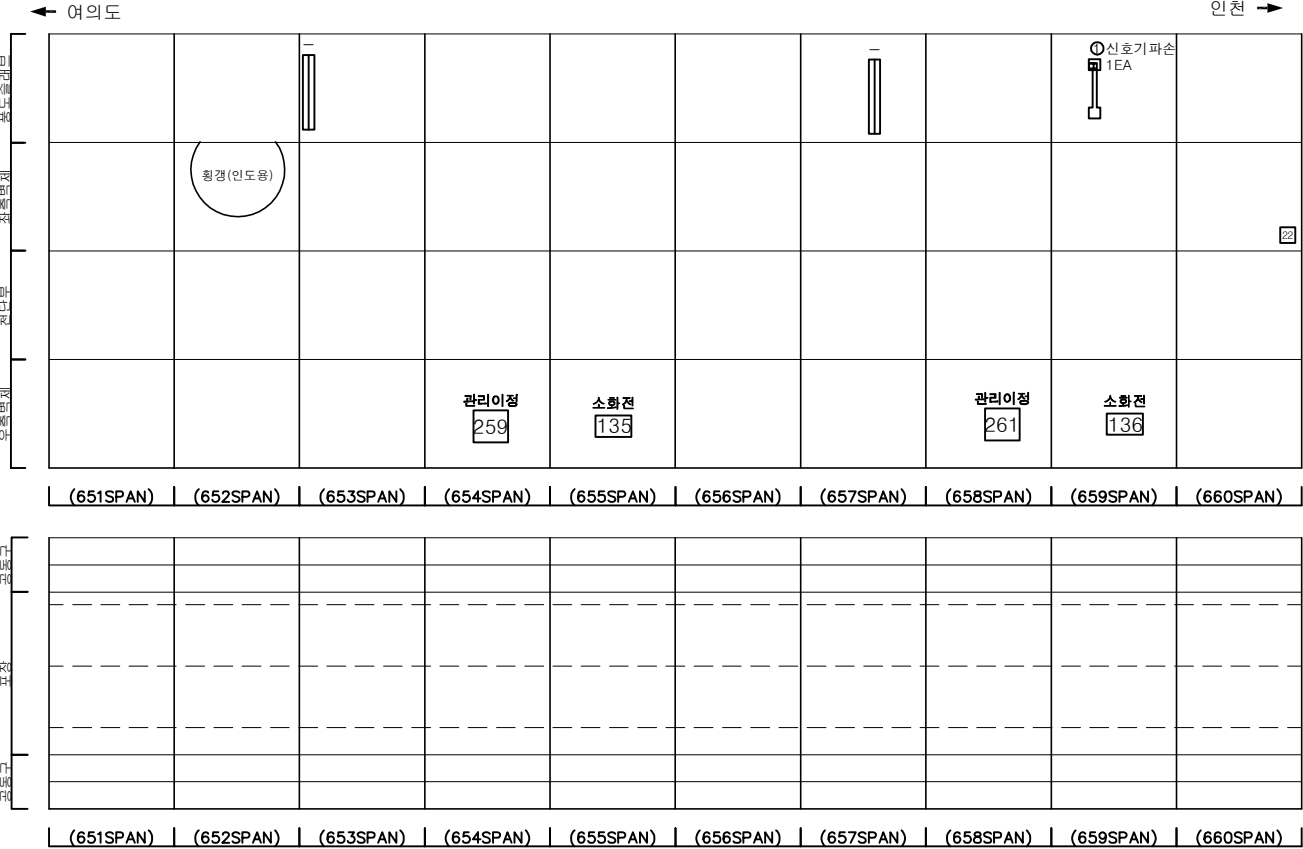

KEY PLAN

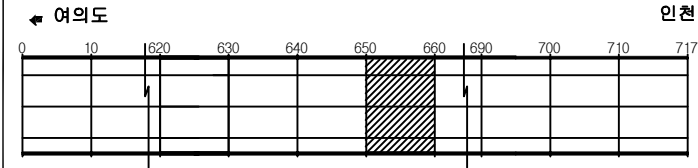

SECTION

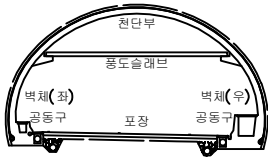


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 651~660구간
도면번호	66

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	공동구	S 663	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 664	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

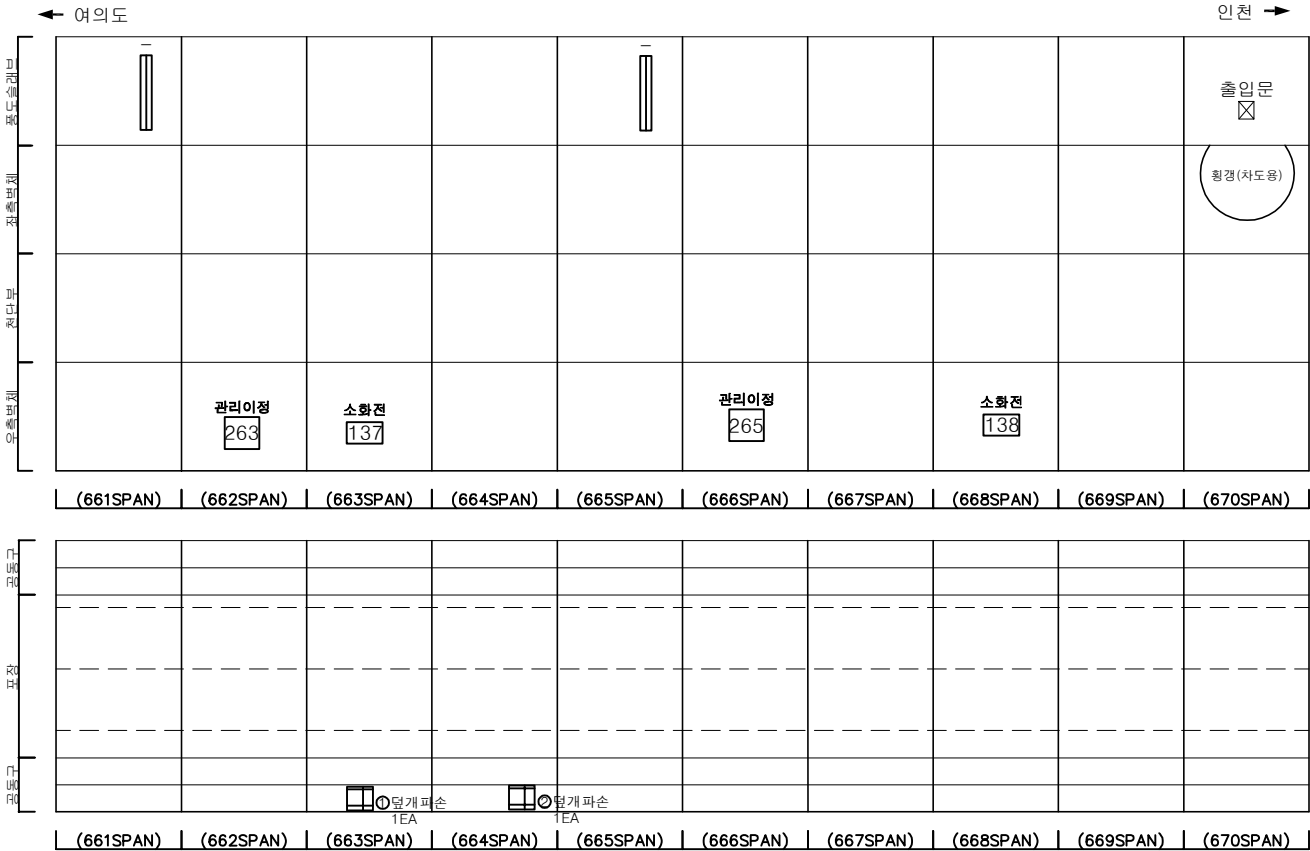

KEY PLAN

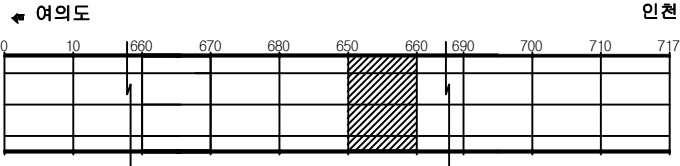

SECTION

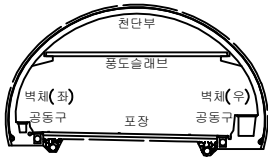


범례

	균열		망상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 661~670구간
도 면 번호	67

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	측벽부	S 677	타일탈락	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 680	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 671	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

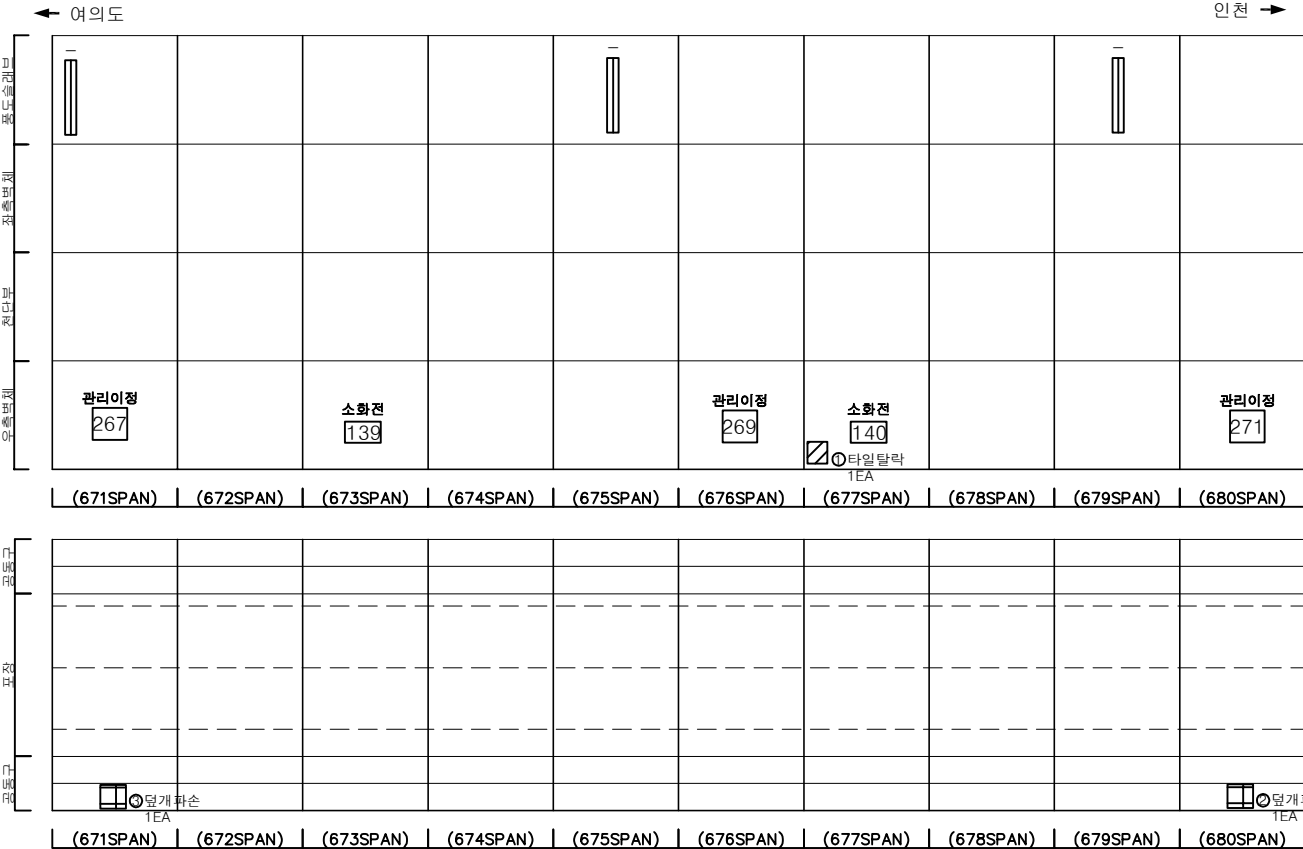

KEY PLAN

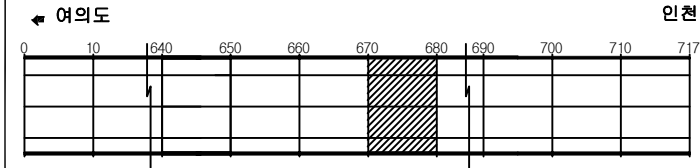

SECTION

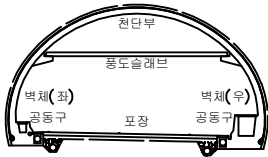

범례

	콘크리트		아스팔트콘크리트		철근보강
	배수관		환기팬		콘크리트구조
	배수관		환기팬		콘크리트구조
	배수관		환기팬		콘크리트구조
	배수관		환기팬		콘크리트구조


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 671~680구간
도면번호	68

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 681~690구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

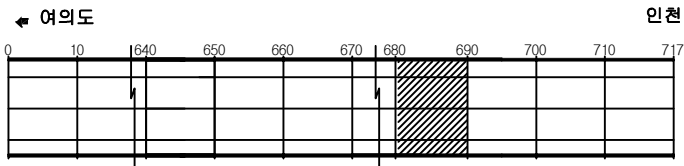

SECTION


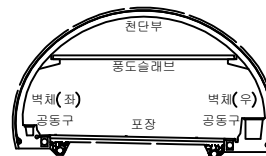


品名	规格
----	----


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 681~690구간 도 면 번 호 69
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	공동구	S 693	공동구덮개파손	-	-	-	EA	2	2.00	
2	22상	공동구	S 697	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

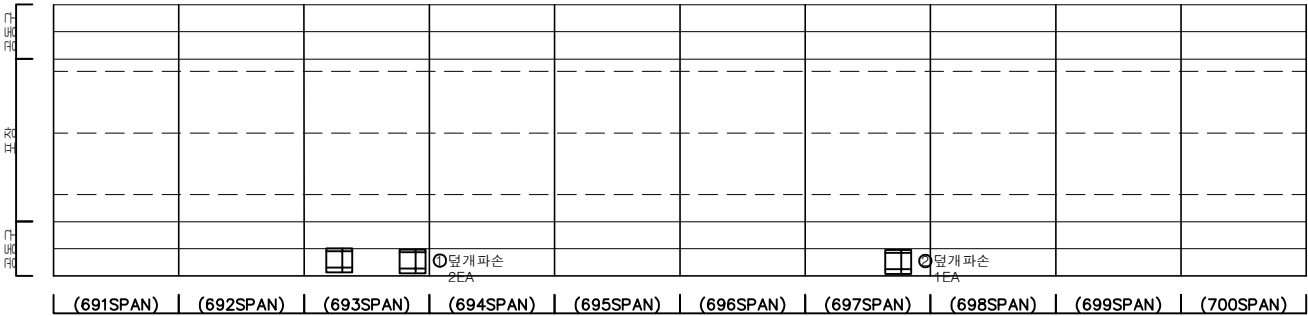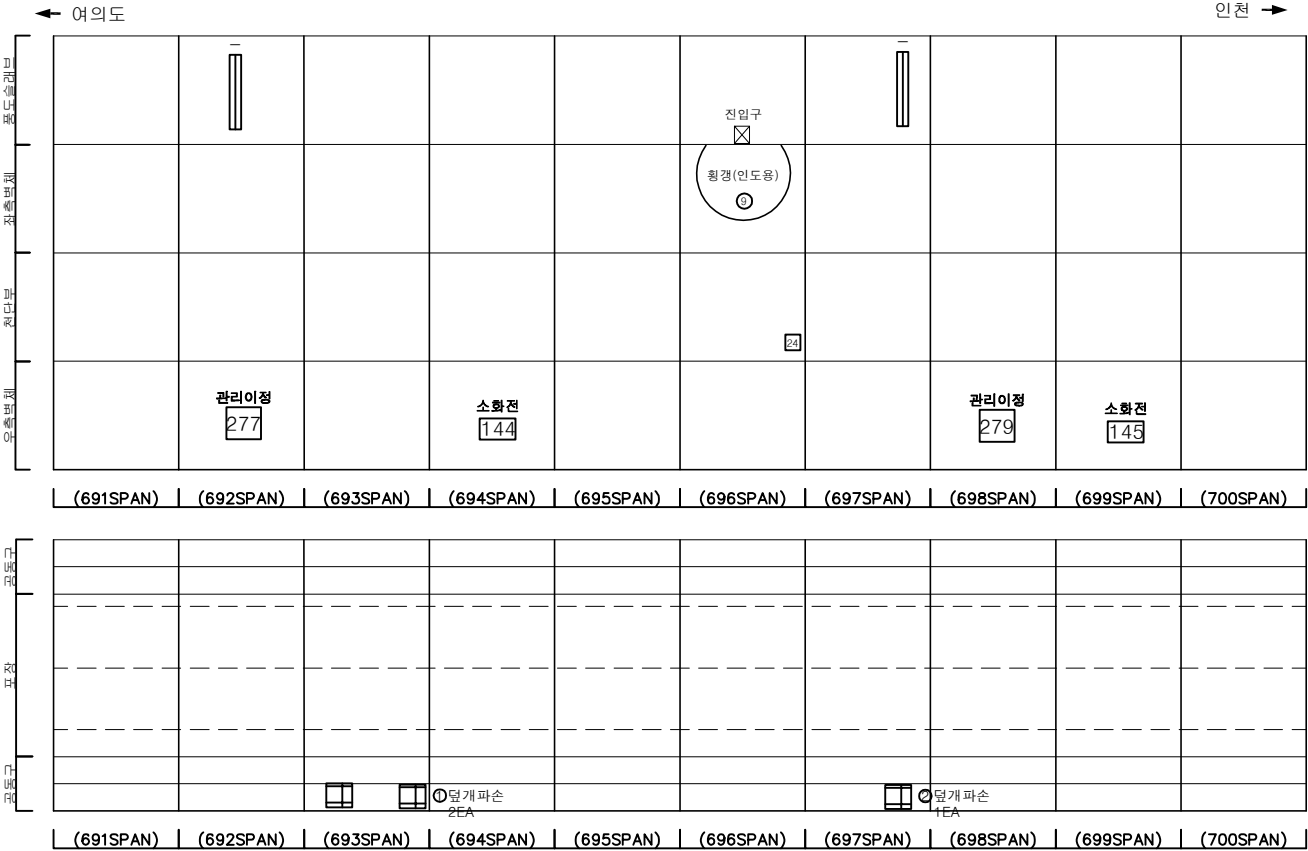

KEY PLAN

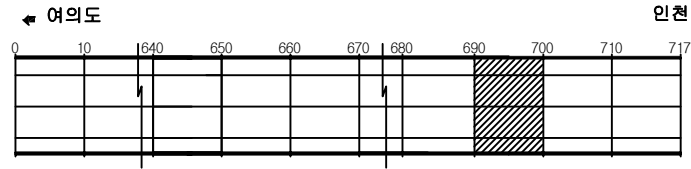

SECTION

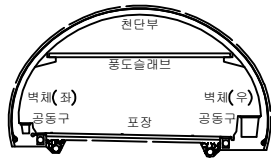



범례

	균 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽 폐		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 691~700구간
도 면 번호	70

손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 703	박리	-	0.2	0.6	m ²	2	0.24	
2	22상	천단부	S 704	격벽파손	-	0.3	0.3	m ²	2	0.18	
3	22하	부가시설	S 703	신호기파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22하	측벽부	S 707	박리	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
5	22하	측벽부	S 710	박리	-	3.0	3.0	m ²	1	0.10	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

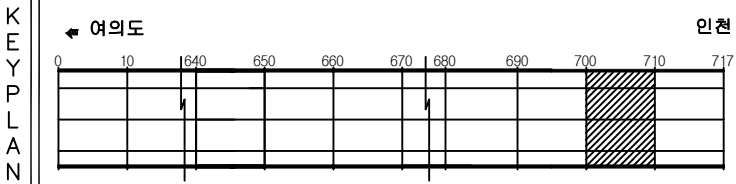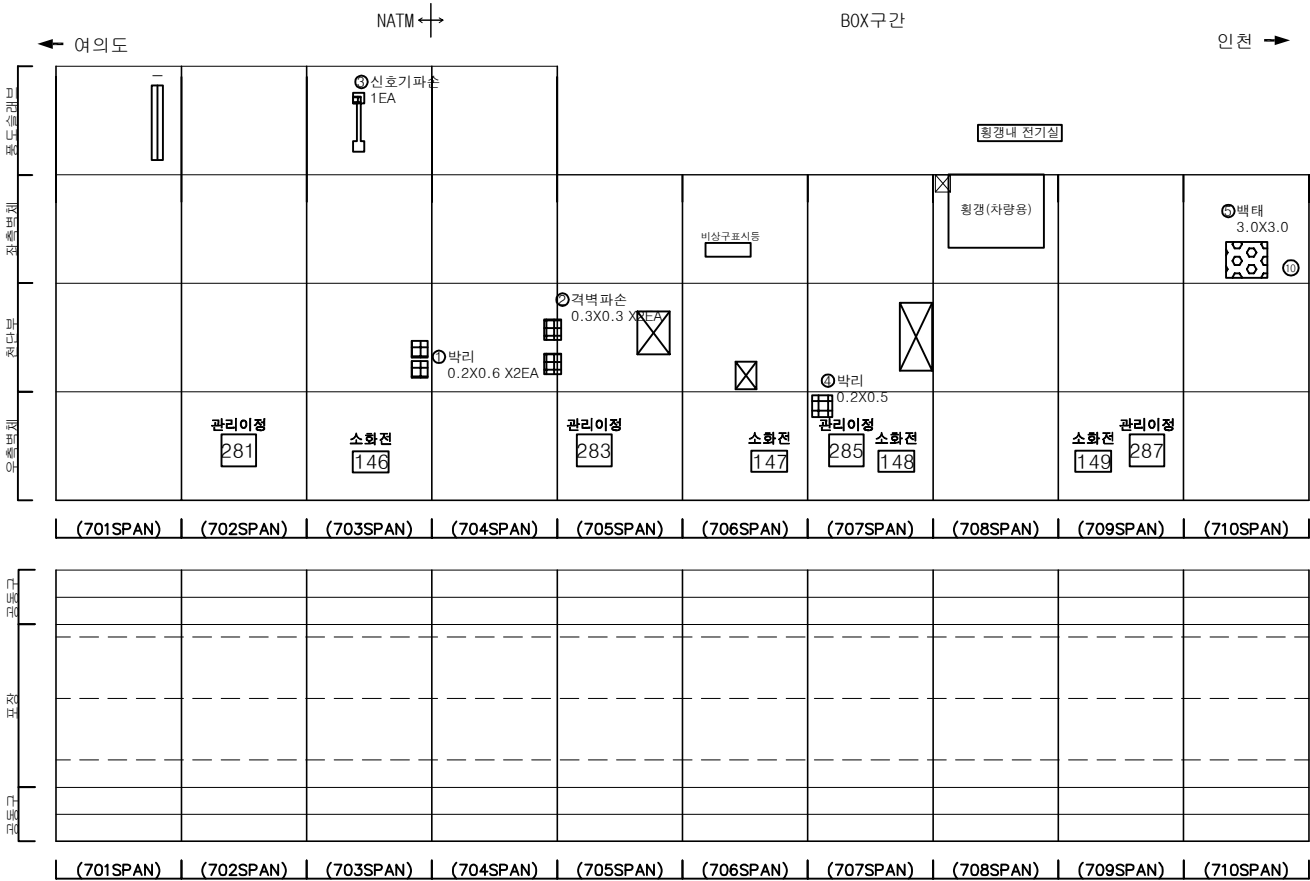

SECTION

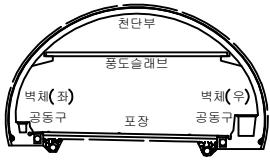

범 례		균열		망상균열		재료분리	발주처	서울터널주식회사
		편치, 공동		박리, 파손		체수	용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
		누수, 습윤부		벽면		퇴적물	도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 701~704, BOX 705~710구간
		철근노출		침하		열화	도면번호	71
		부식		좌굴, 변형		기타		

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도


인천 →

정수조					비상구 표시등		
	정수조						
	정수조						
정수조	소화전	관리이정	소화전	소화전	관리이정	소화전	소화전
	150	289	151	152	291	153	154
(711SPAN) (712SPAN) (713SPAN) (714SPAN) (715SPAN) (716SPAN) (717SPAN)							
정수조							
정수조							
(711SPAN) (712SPAN) (713SPAN) (714SPAN) (715SPAN) (716SPAN) (717SPAN)							


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

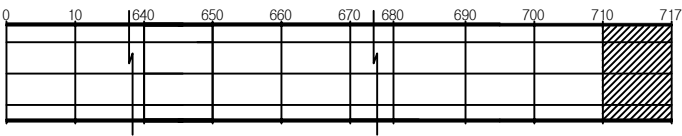

SECTION

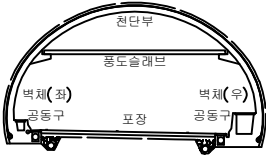

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 BOX 711~717구간
도면번호	72