
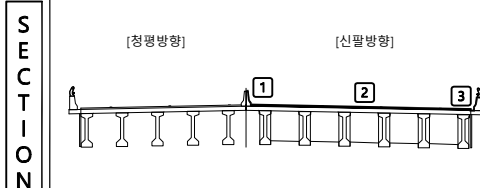
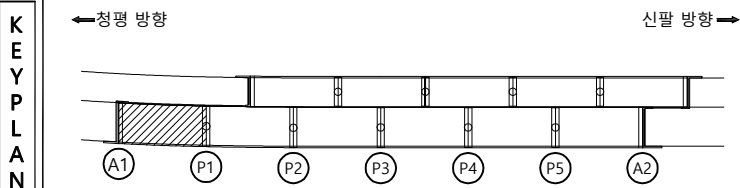
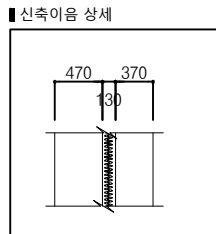


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		7	3.50	m	
2	기존	중분대	중앙분리대 표면박리		0.75	30.0	1	22.50	m²	
3	기존	신축이음	유간토사퇴적		13.5		1	13.50	m	
4	기존	방호벽	교명판 망실				1	1.00	EA	
5	기존	방호벽	방호벽 표면박리		0.75	30.0	1	22.50	m²	
6	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		3	0.90	m	
7	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		2	1.00	m	
8	기존	신축이음	차수판 탈락				1	1.00	EA	
9	기존	신축이음	표면부식		0.1	4.0	1	0.40	m²	
10	기존	배수시설	배수구 막힘				3	3.00	EA	
11	기존	중분대	중앙분리대 보수부 망상균열		0.8	2.5	1	2.00	m²	
12	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
13	기존	방호벽	방호벽 보수부 망상균열		0.5	6.0	1	3.00	m²	
14	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		2	1.00	m	
15	23상	교면포장	접속도로 망상균열		3.0	3.0	1	9.00	m²	
16	23상	신축이음	후타재 박락		0.1	2.0	2	0.40	m²	
17	23상	신축이음	후타재 박락		0.3	2.0	2	1.20	m²	
18	23상	교면포장	아스콘 균열		3.0		1	3.00	m	
19	23상	교면포장	아스콘 균열		2.0		1	2.00	m	
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

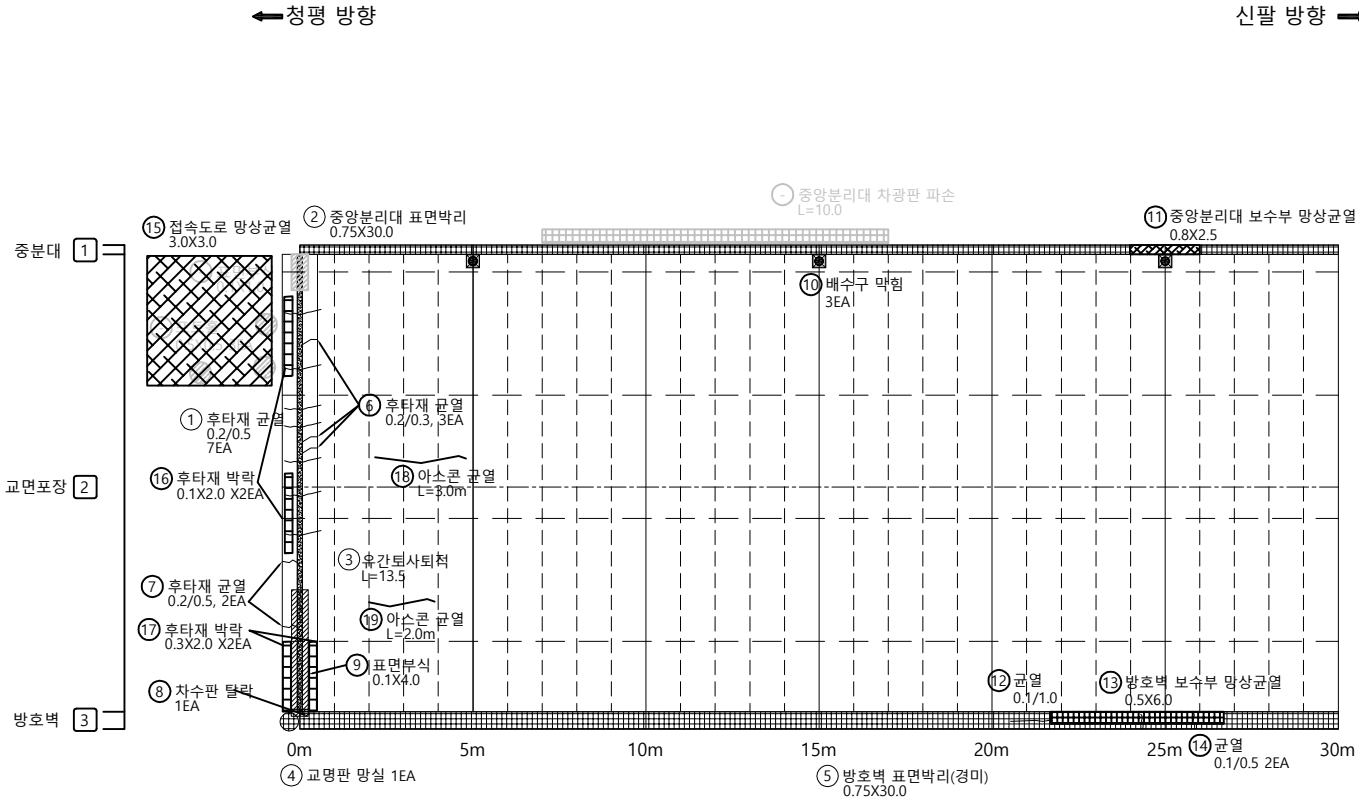


범 례	상징			발 주 처
	균열	망상균열	재료분리	
	편치, 공동	박리, 파손	돌고림, 결빙	의정부국토관리사무소 용역명 국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
	누수, 습윤부	백태	퇴적물	
	철근노출	침하	열화	도면명 자작1교(신팔방향) - 바닥판상면 S1
	부식	좌굴, 변형	기타	
				도면번호 01

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	중분대	중앙분리대 표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m ²	
2	기존	방호벽	방호벽 표면박리		0.8	30	1	22.50	m ²	
3	기존	방호벽	난간변형		0.10		1	0.10	m	
4	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
5	기존	중분대	중앙분리대 균열		1.0	1.5	1	1.50	m ²	
6	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		2	2.00	m	
7	23상	방호벽	교각표지판 탈락				1	1.00	EA	
8	23상	교면포장	아스콘 균열		10.0		1	10.00	m	
9	23상	교면포장	아스콘 망상균열		10.0	0.5	1	5.00	m ²	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

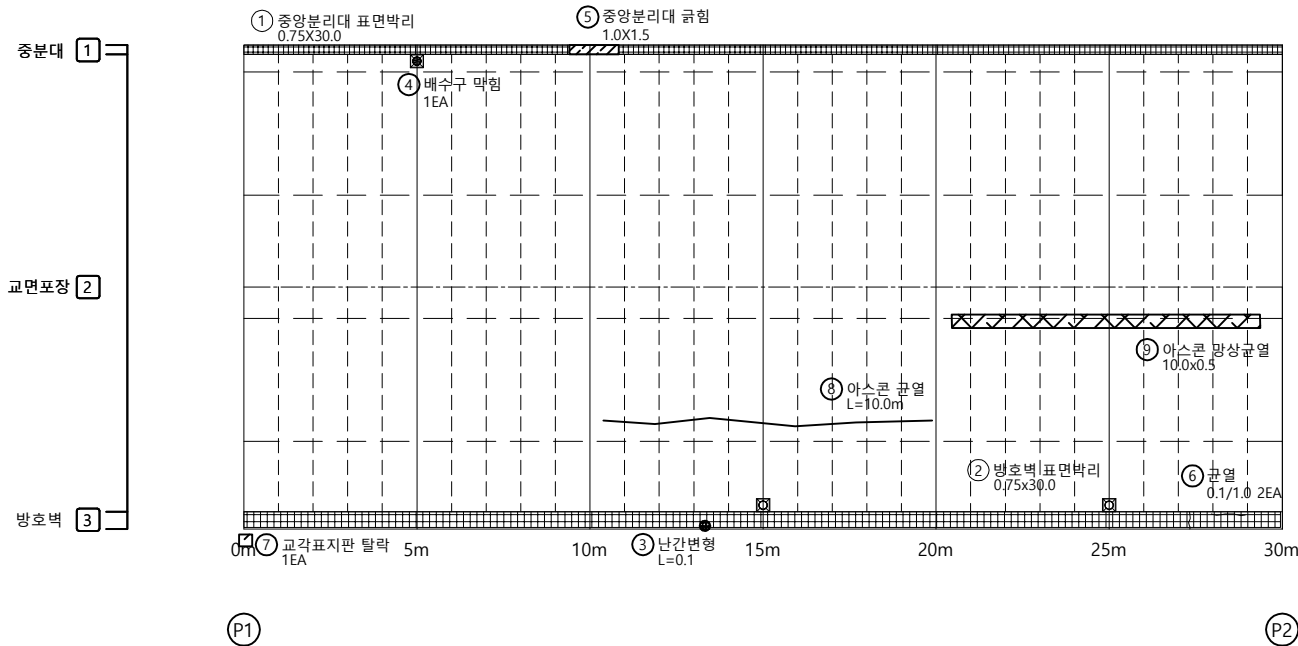


KEY PLAN

←청평 방향

신팔 방향 →



SECTION

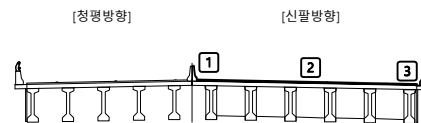

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고림, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작1교(신팔방향) - 바닥판상면 S2
도면번호	02

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	중분대	중앙분리대 표면박리		0.75	30.0	1	22.50	m'	
2	기존	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		2	2.00	m	
3	기존	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m	
4	기존	방호벽	방호벽 표면박리		0.75	30.0	1	22.50	m'	
5	기존	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		2	2.00	m	
6	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
7	기존	중분대	중앙분리대 보수부 망상균열		0.8	3.0	1	2.40	m'	
8	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		2	2.00	m	
9	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
10	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
11	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	2.5		1	2.50	m	
12	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
13	23상	교면포장	아스콘 망상균열		30.0	0.5	1	15.00	m'	
14	23상	방호벽	교각표지판 탈락				1	1.00	EA	
15	23상	배수시설	배수구 막힘		3.0		1	3.00	EA	
16	23상	교면포장	아스콘 균열		2.0		1	2.00	m	
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

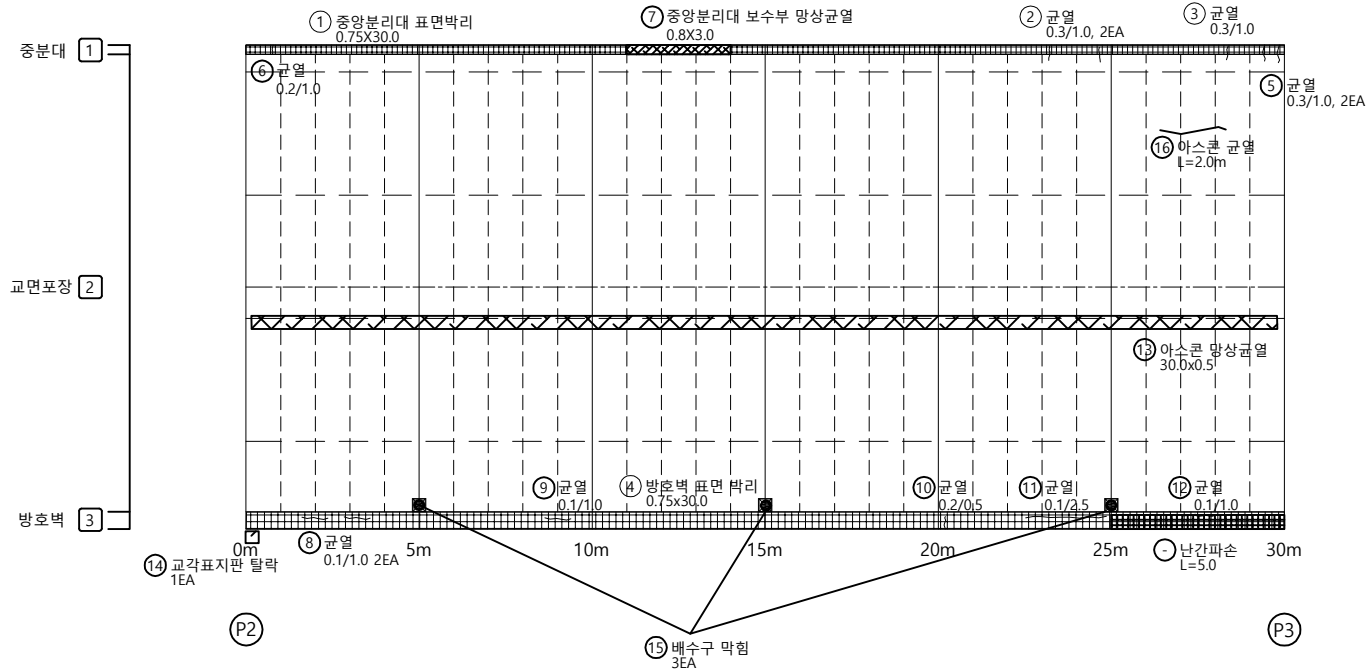

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고림, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작1교(신팔방향) - 바닥판상면 S3
도면번호	03

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	중분대	중앙분리대 표면박리		0.75	30.0	1	22.50	m'
2	기존	신축이음	유간토사퇴적		13.5		1	13.50	m
3	기존	방호벽	방호벽 표면박리		0.75	30.0	1	22.50	m'
4	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
5	기존	신축이음	표면부식		0.2	1.0	1	0.20	m'
6	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		35	10.50	m
7	기존	신축이음	자수판 탈락				1	1.00	EA
8	기존	신축이음	표면부식		0.1	2.0	1	0.20	m'
9	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	0.60	m
10	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
11	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
12	기존	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	0.6		1	0.60	m
13	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m
14	기존	방호벽	난간변형	0.2			1	0.20	m
15	기존	방호벽	난간변형	0.5			3	1.50	m
16	기존	중분대	중앙분리대 보수부 망상균열		0.8	4.0	1	3.20	m'
17	23상	신축이음	후타재 박락	0.3	15.0	2		9.00	m'
18	23상	방호벽	교각표지판 탈락				1	1.00	EA
19	23상	교면포장	아스콘 망상균열	30.0	0.5	1		15.00	m'
20	23상	교면포장	아스콘 균열	15.0		1		15.00	m
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

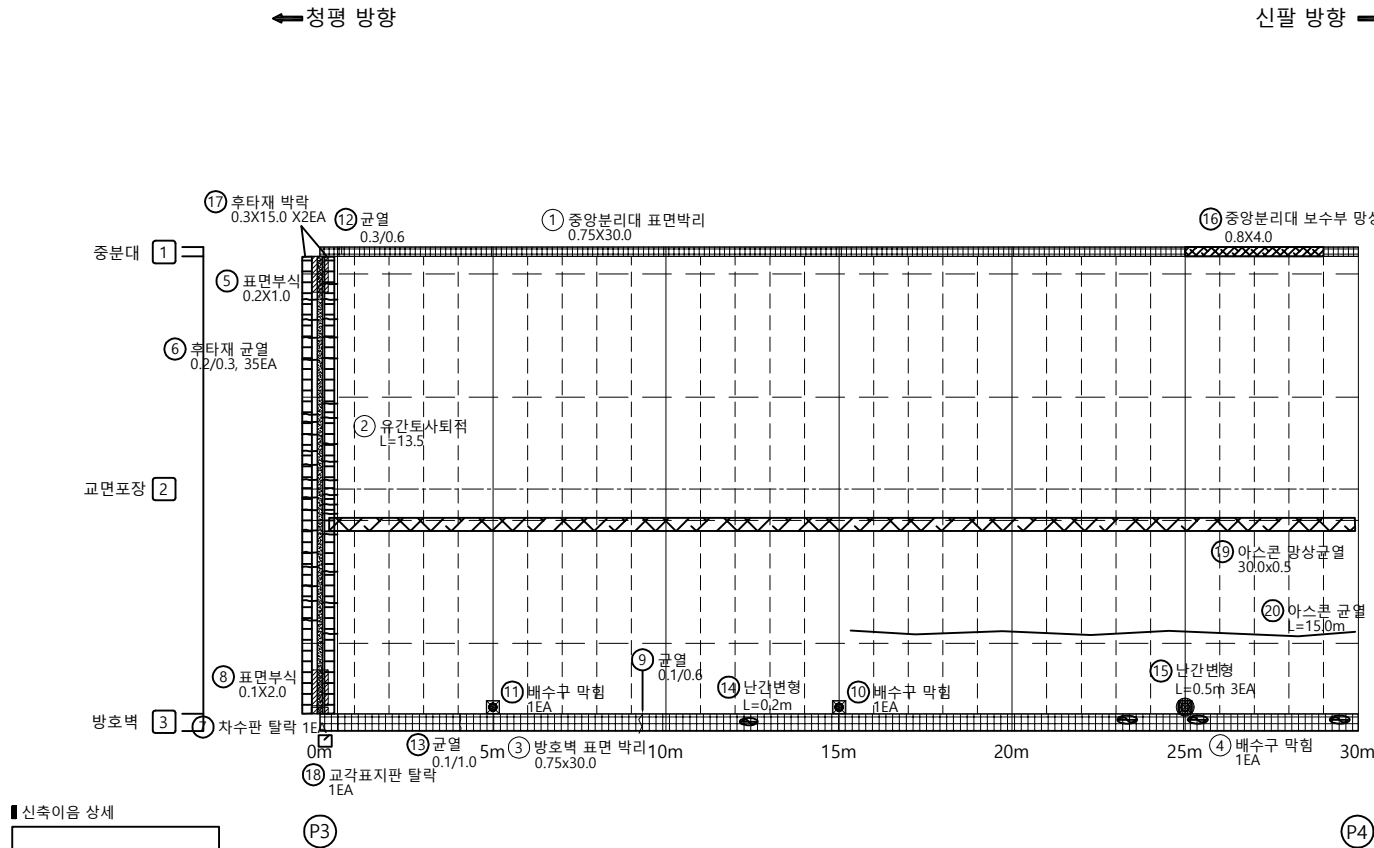

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→

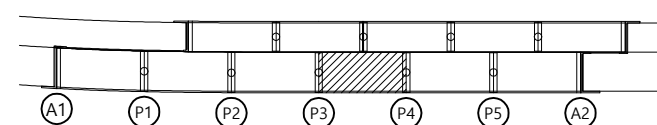

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작1교(신팔방향) - 바닥판상면 S4
도면번호	04

손 상 물 량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	중분대	중양분리대 표면박리		0.75	30.0	1	22.50	m'	
2	기존	방호벽	방호벽 표면박리		0.75	30.0	1	22.50	m'	
3	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
4	기존	교면포장	파손		0.1	0.1	1	0.01	m'	
5	기존	방호벽	난간변형		0.2		1	0.20	m	
6	기존	방호벽	난간변형		0.2		1	0.20	m	
7	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
8	기존	방호벽	난간변형		0.5		1	0.50	m	
9	기존	방호벽	난간변형		0.5		1	0.50	m	
10	기존	방호벽	난간변형		0.5		1	0.50	m	
11	23상	교면포장	아스콘 망상균열		30.0	0.5	1	15.00	m'	
12	23상	교면포장	아스콘 망상균열		30.0	1.0	1	30.00	m'	
13	23상	방호벽	교각표지판 탈락		1.0		1	1.00	EA	
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

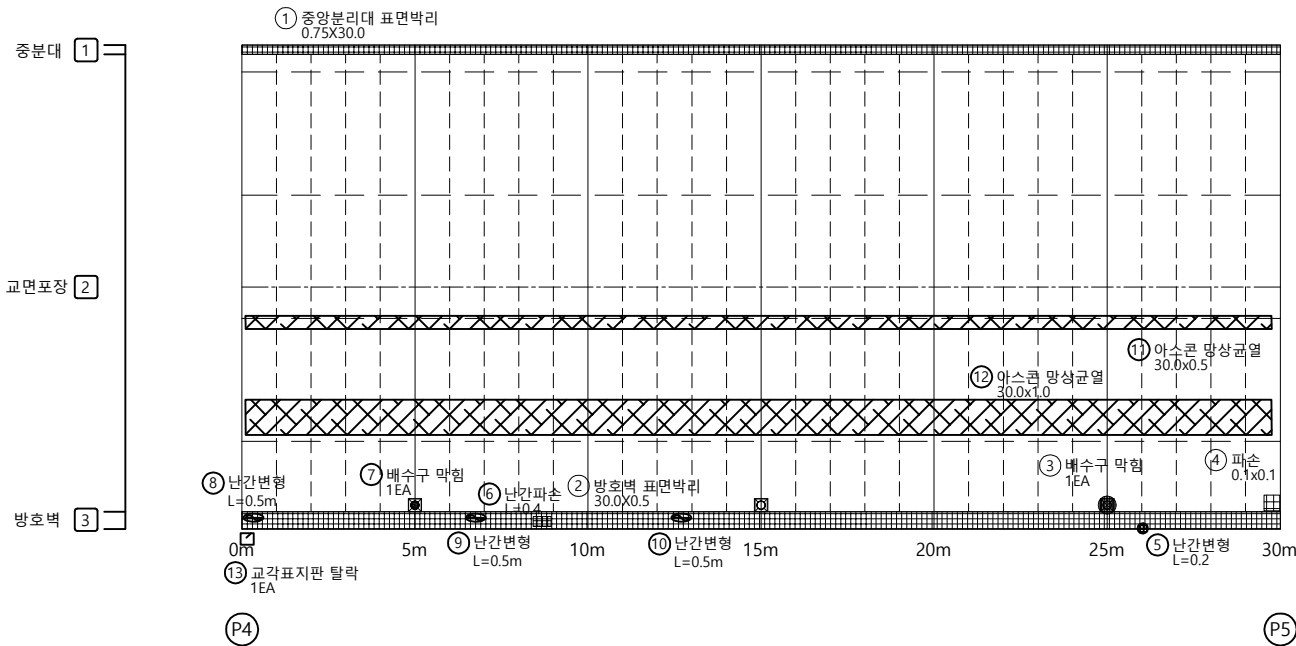

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고림, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처
의정부국토관리사무소용 역 명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도 면 명
자작1교(신팔방향) - 바닥판상면 S5도 면 번호
05

손상물량표




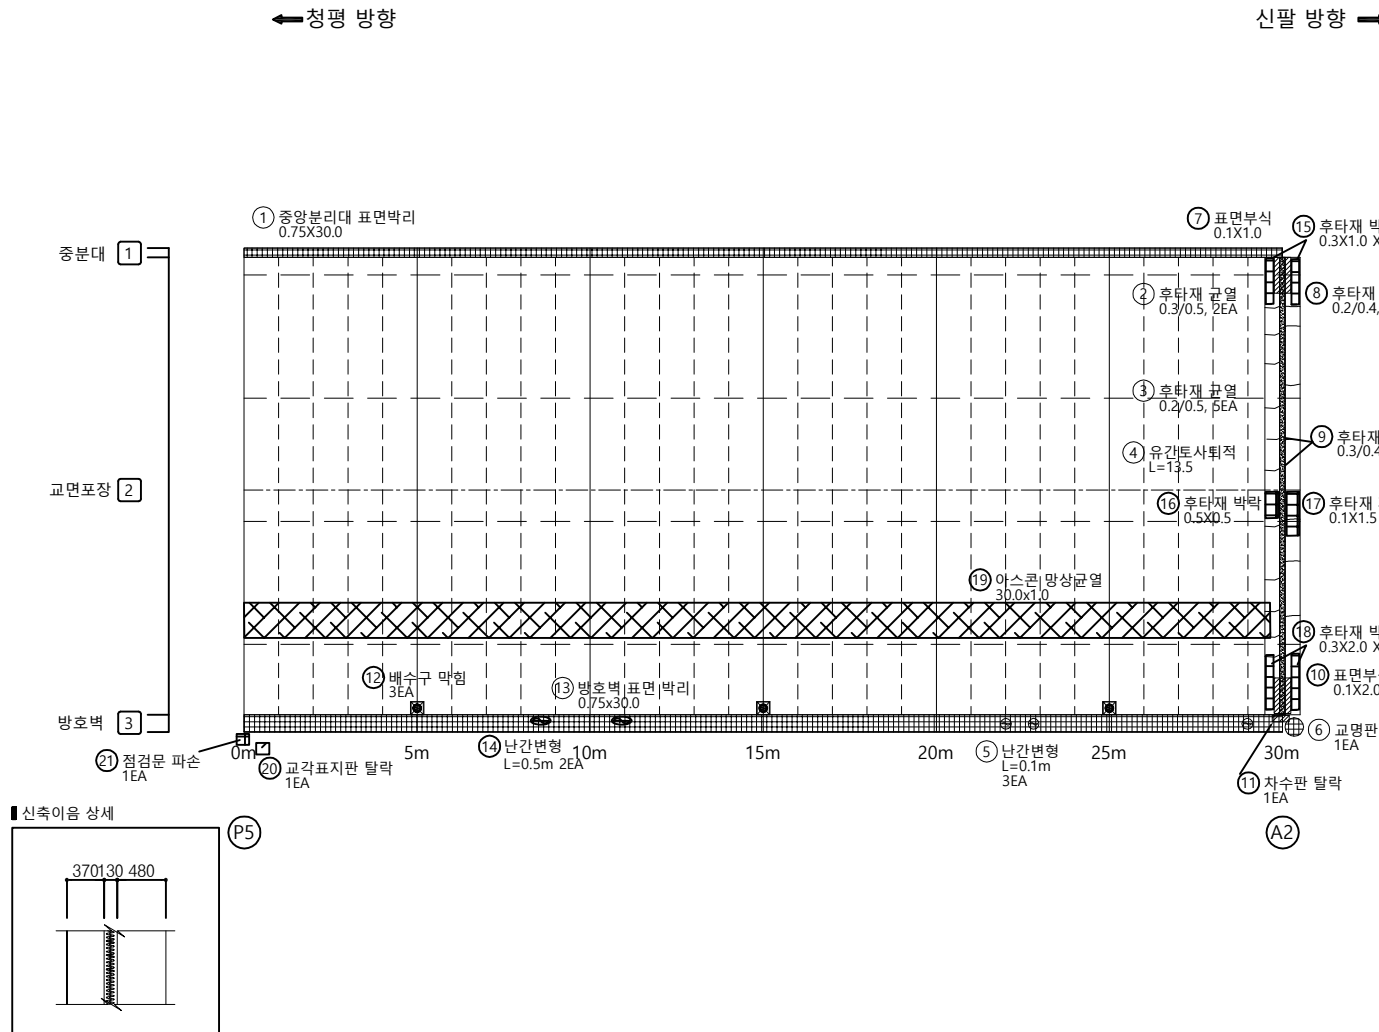
[illegible]


표 지 도				발 주 처 의정부국토관리사무소
				용 역 명 국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
				도 면 명 자작1교(신팔방향) - 배덕판상면 S6
				도 면 번호 06

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	누수		1.0		2	2.00	m	
2	기존	바닥판	누수		0.5		1	0.50	m	
3	기존	바닥판	누수		1.6		1	1.60	m	
4	기존	바닥판	누수		1.6		1	1.60	m	
5	기존	바닥판	누수		1.6		1	1.60	m	
6	23상	바닥판	파손		0.2	0.5	1	0.10	m'	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

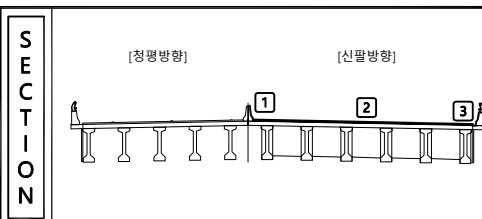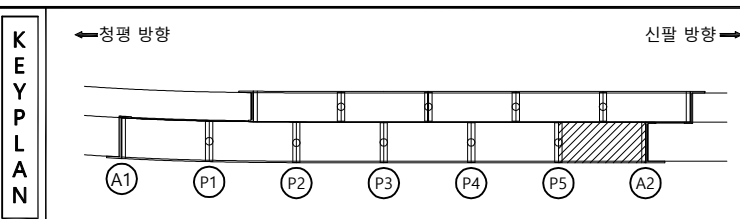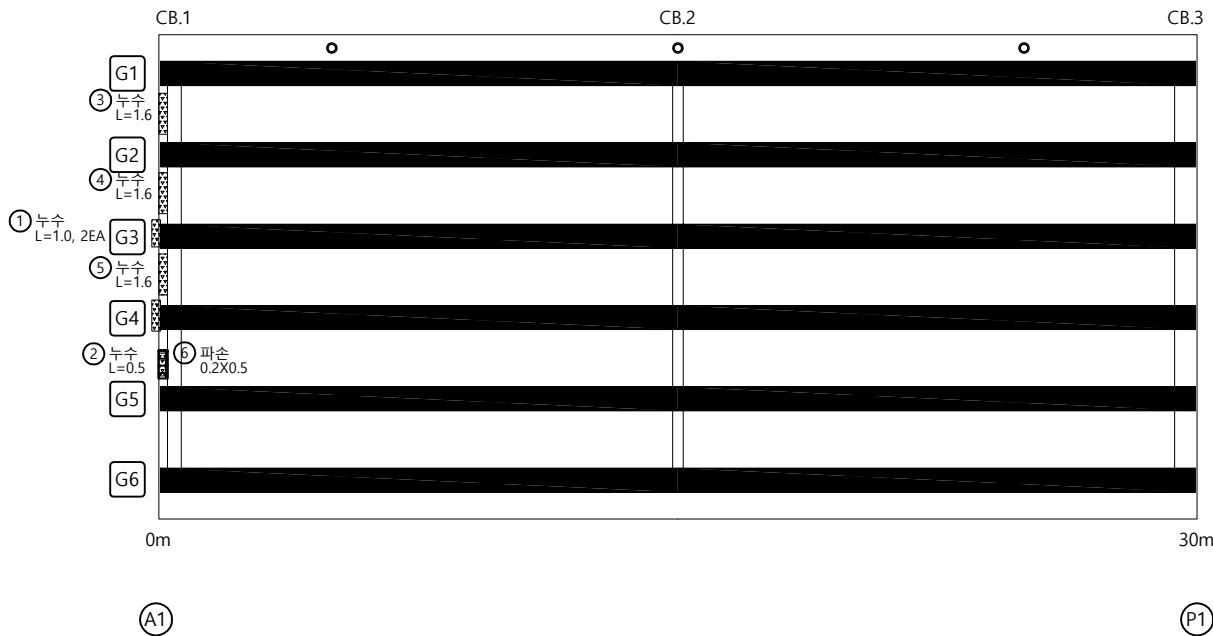

KEY PLAN

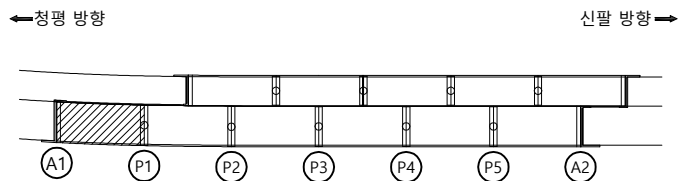

SECTION

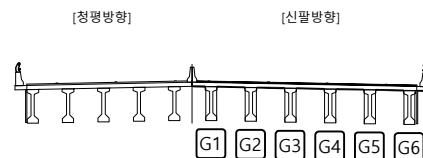


범례

균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
부식	좌굴, 변형	기타	정밀안전점검 용역
			도면명
			자작1교(신팔방향) 바닥판하면 S1
			도면번호
			07

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

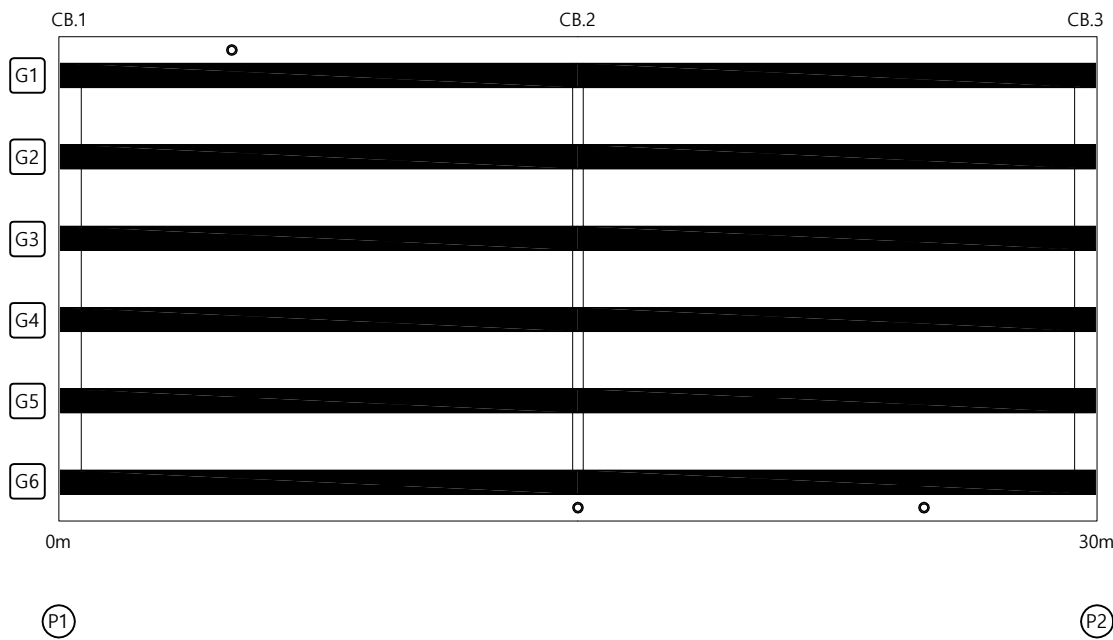


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	녹탄	퇴적물
침하	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작1교(신팔방향) - 바닥판하면 S2
도면번호	08

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	23상	바닥판	파손		0.5	2.0	1	1.00	m'	
2	23상	바닥판	파손		0.2	0.3	2	0.12	m'	
3	23상	바닥판	백태		0.2	0.5	1	0.10	m'	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

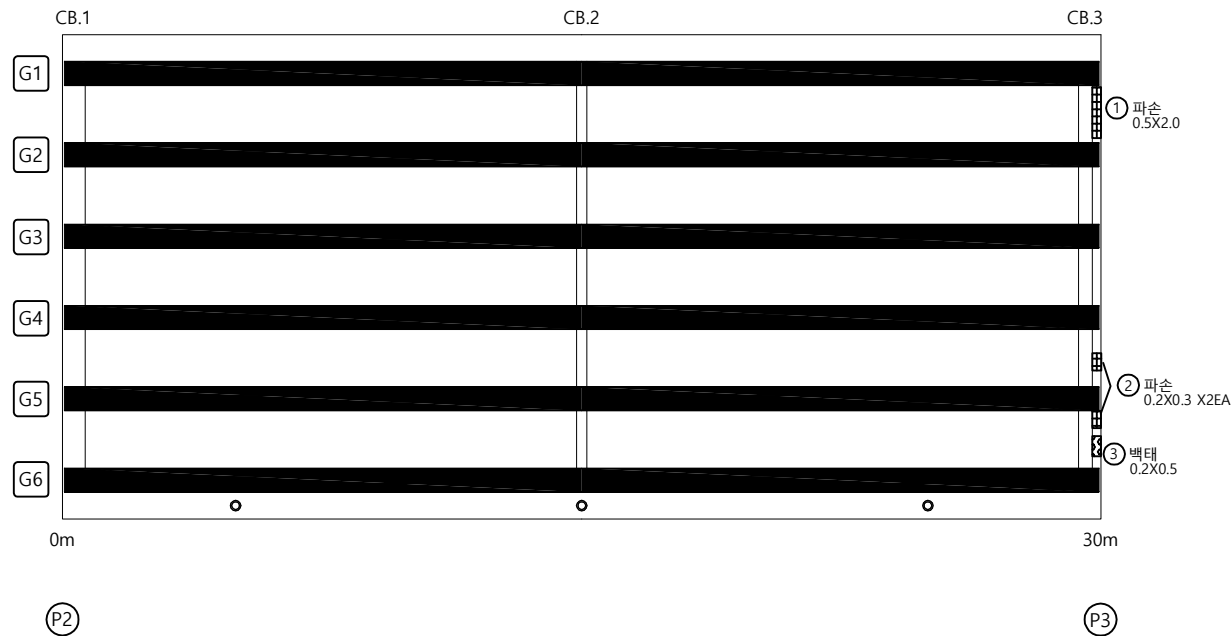

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 의정부국토관리사무소

용역명 국토37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역


도면명 자작1교(신팔방향) - 바닥판하면 S3

도면번호 09

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

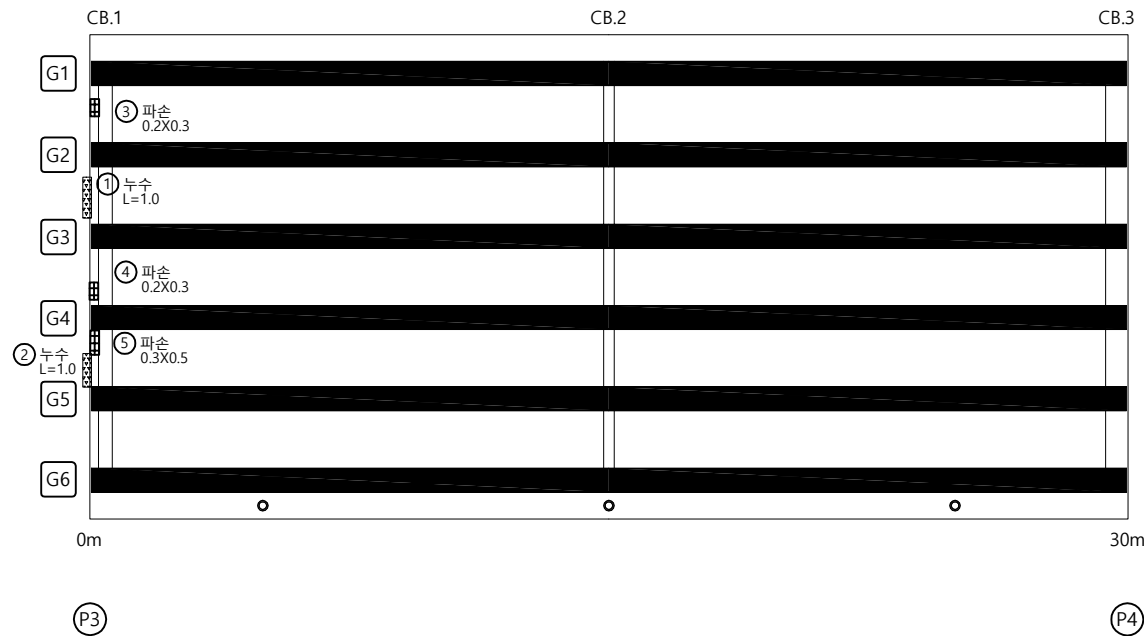


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	바닥판	누수		1.0		1	1.00	m
2	기존	바닥판	누수		1.0		1	1.00	m
3	23상	바닥판	파손		0.2	0.3	1	0.06	m²
4	23상	바닥판	파손		0.2	0.3	1	0.06	m²
5	23상	바닥판	파손		0.3	0.5	1	0.15	m²
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(신팔방향) - 바닥판하면 S4


도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	망상균열		1.5	1.5	1	2.25	m²	
2	23상	바닥판	철근노출		0.1	3.0	1	0.30	m²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

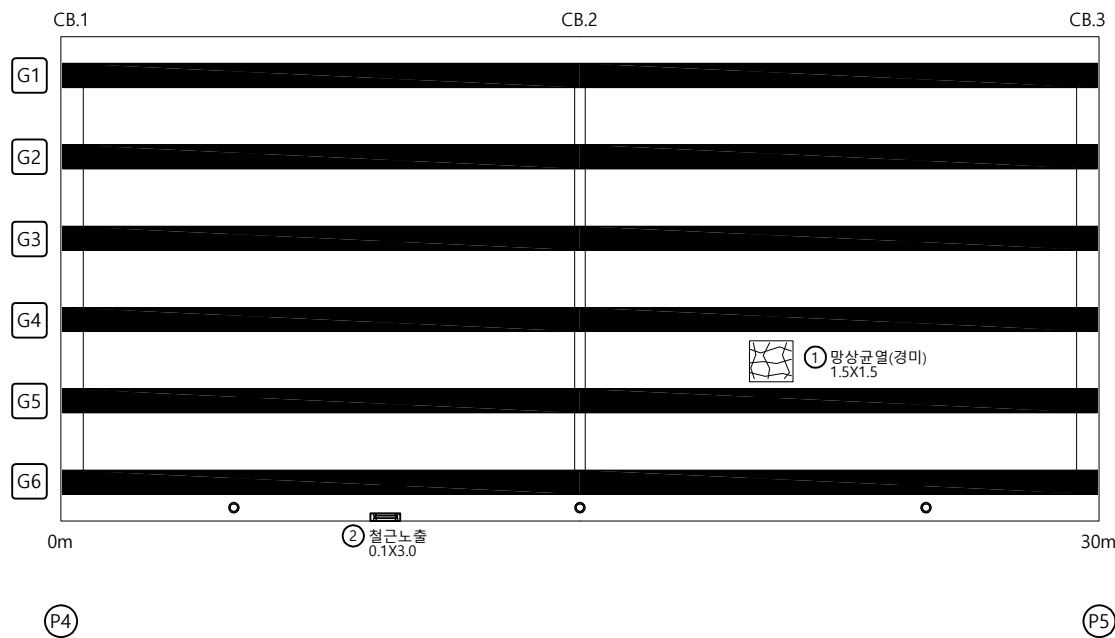

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →

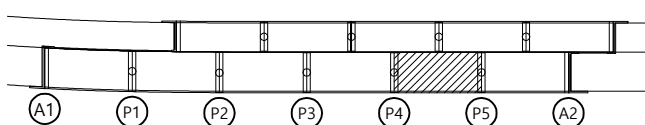

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(신팔방향) - 바닥판하면 S5

도면번호

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

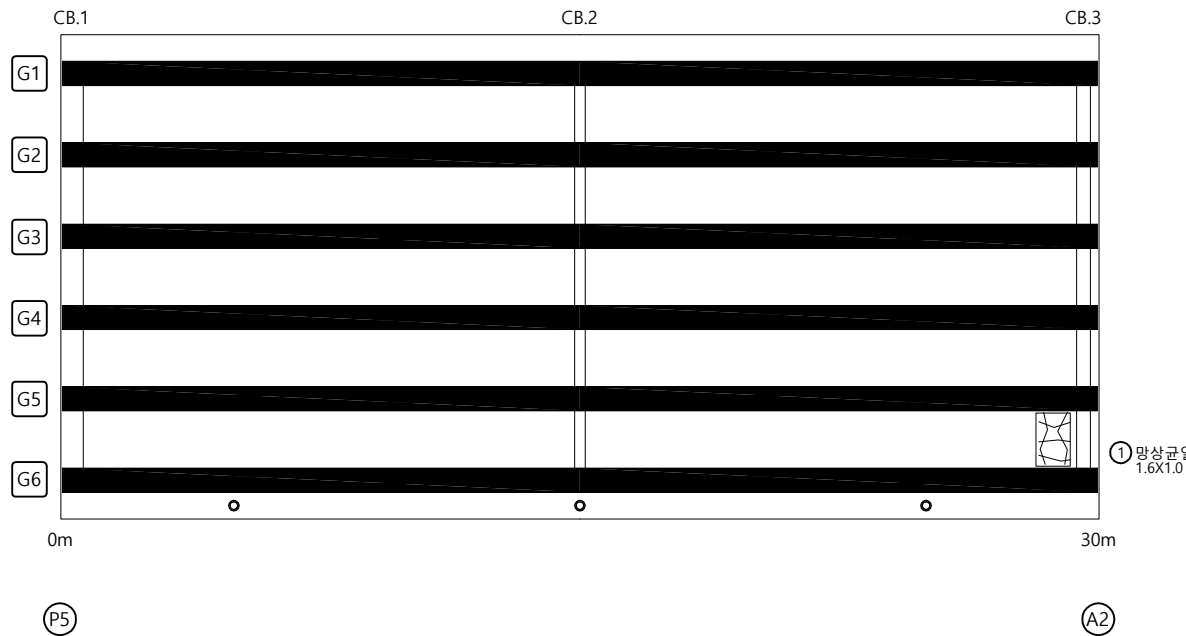


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	망상균열		1.6	1.0	1	1.60	m'	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →

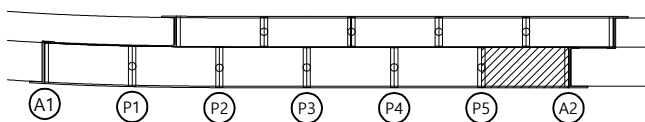

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(신팔방향) - 바닥판하면 S6

도면번호

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

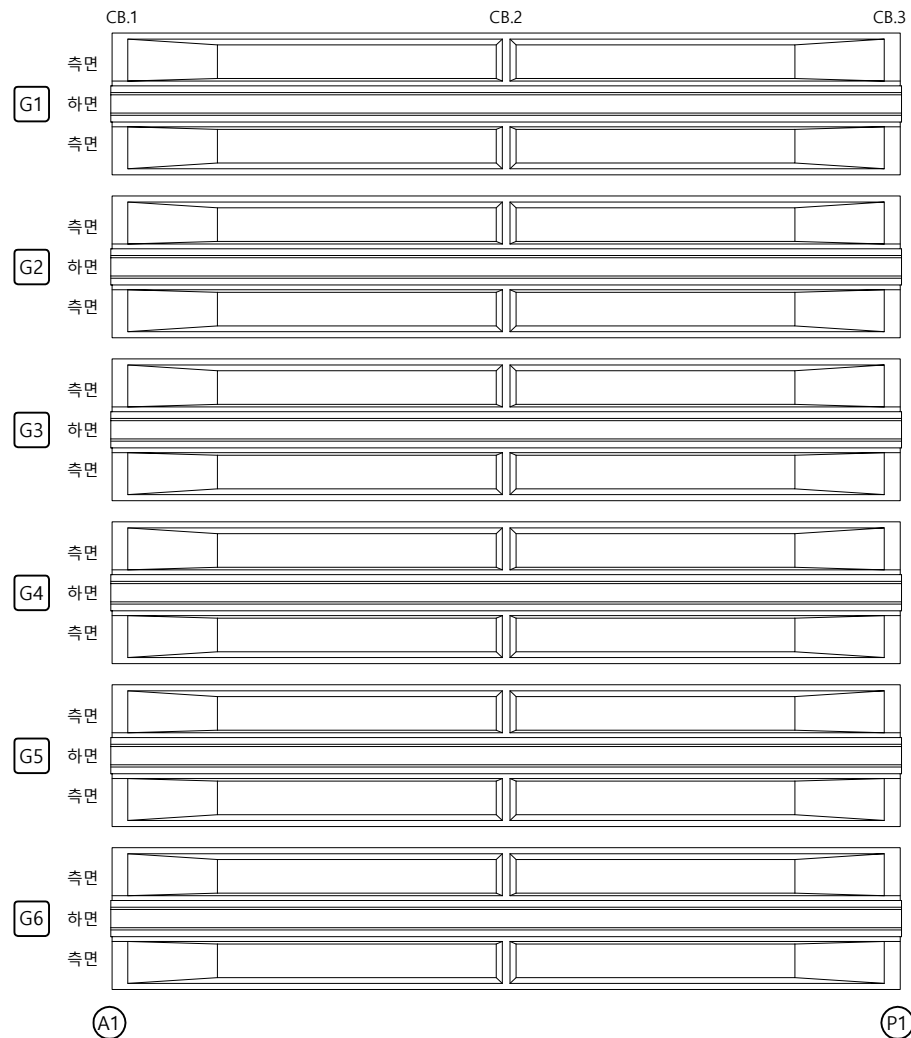


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →

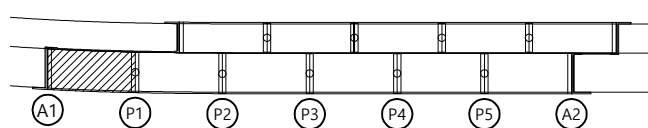

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(신팔방향) - 거더 S1(G1~G6)

도면번호

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

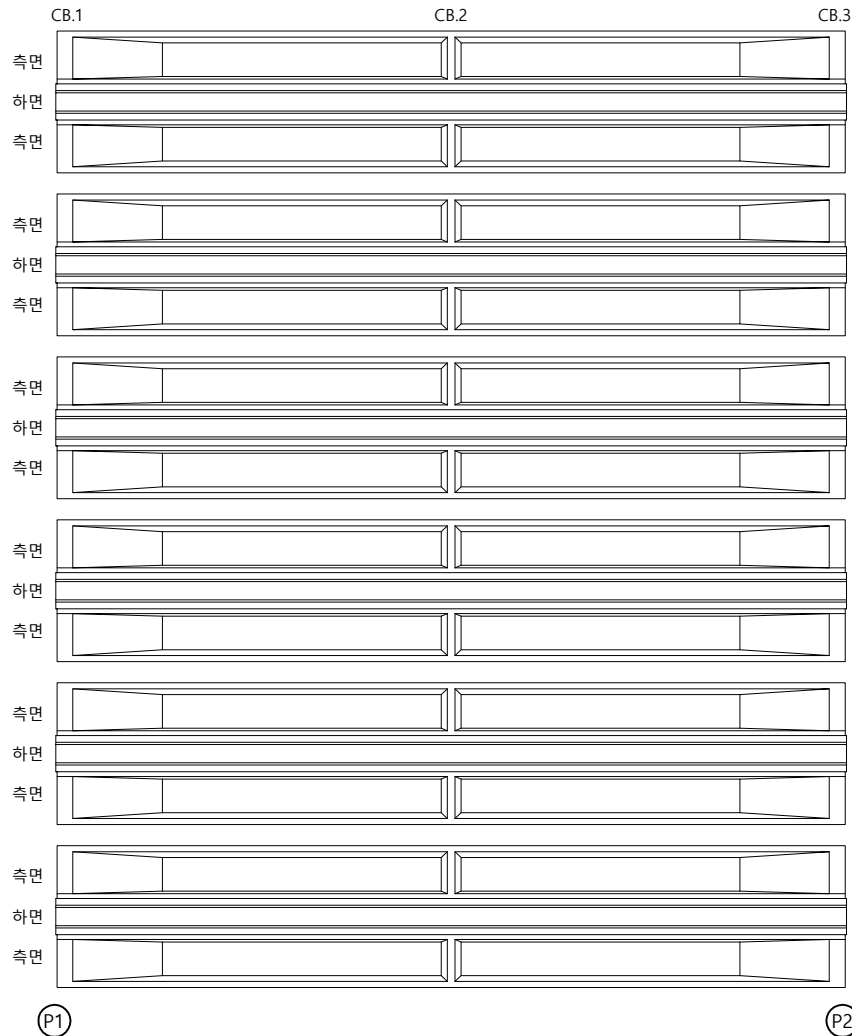


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →

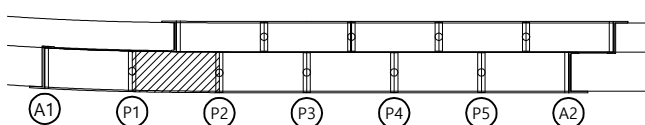

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작1교(신팔방향) - 거더 S2(G1~G6)
도면번호	

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

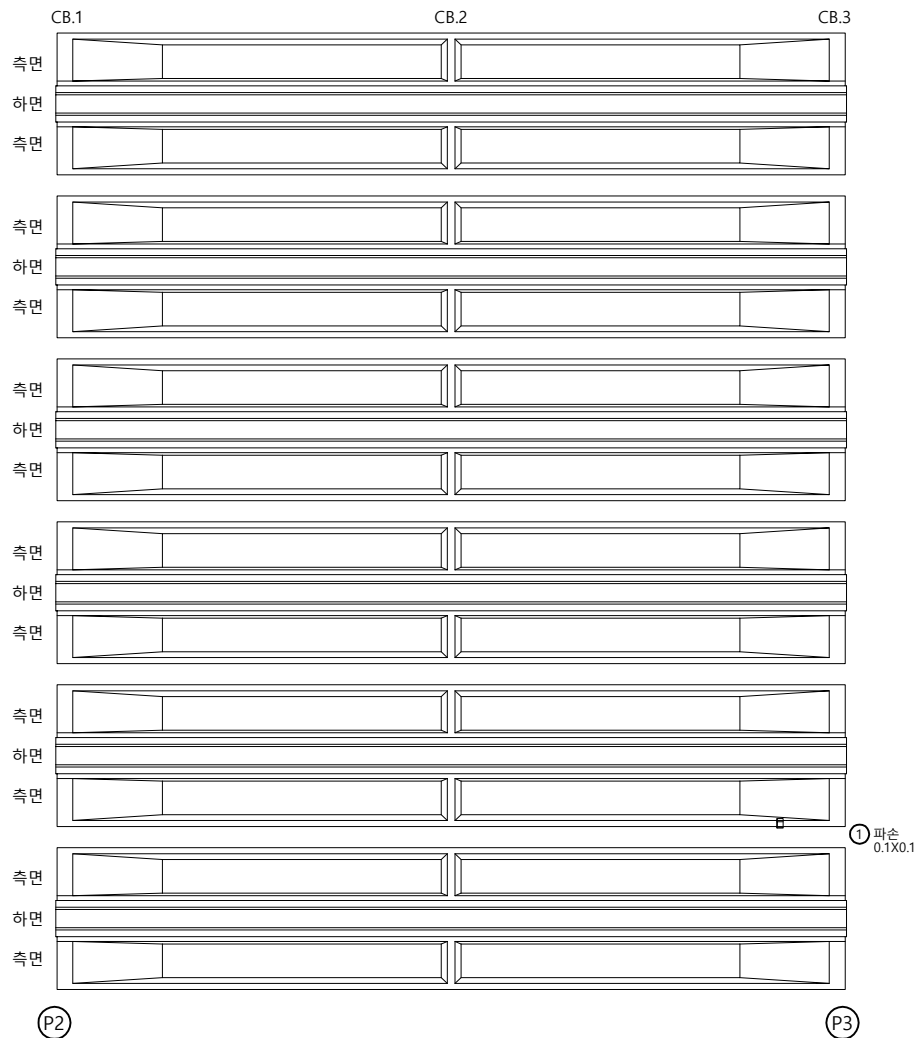


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →

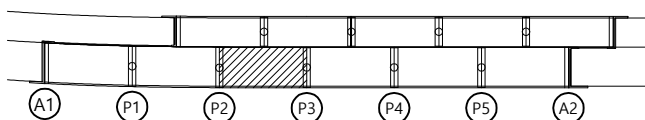

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(신팔방향) - 거더 S3(G1~G6)

도면번호

손상물량표

← 청평 방향

신팔 방향 →

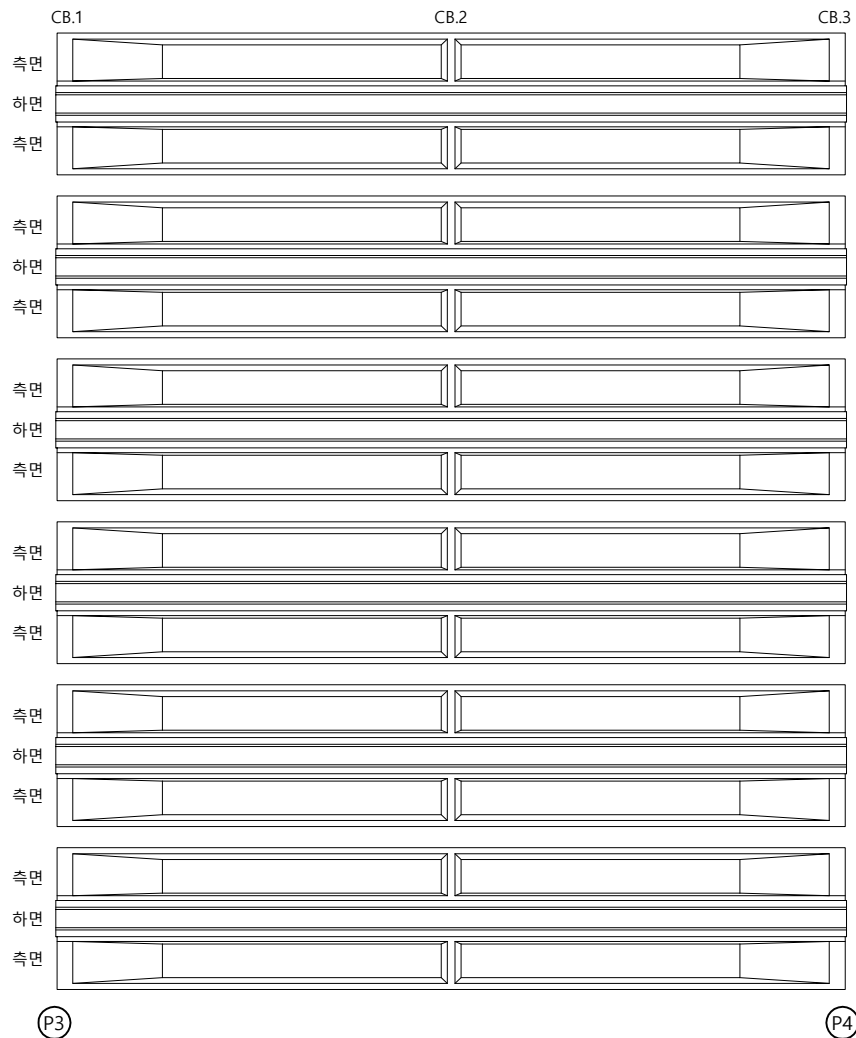[illegible]

KEY PLAN

←청평 방향

신팔 방향 →

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]


品 類

			발 주 처 의정부국토관리사무소
			
			
			
			용 역 명 국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
			도 면 명 자작1교(신팔방향) - 거터 S4(G1~G6)
			도 면 번 호
			16

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

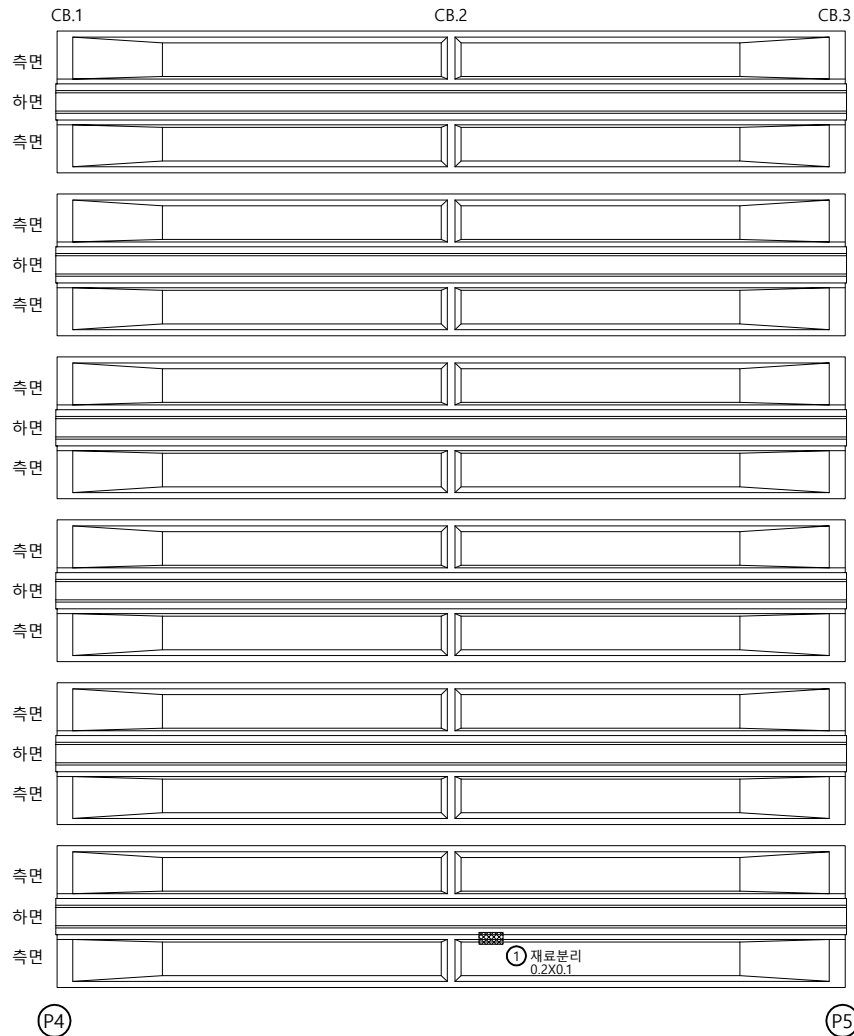


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	재료분리		0.2	0.1	1	0.02	m²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →

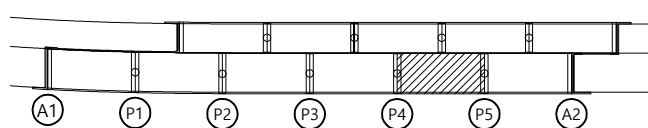

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역

도면명


자작1교(신팔방향) - 거더 S5(G1~G6)

도면번호

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

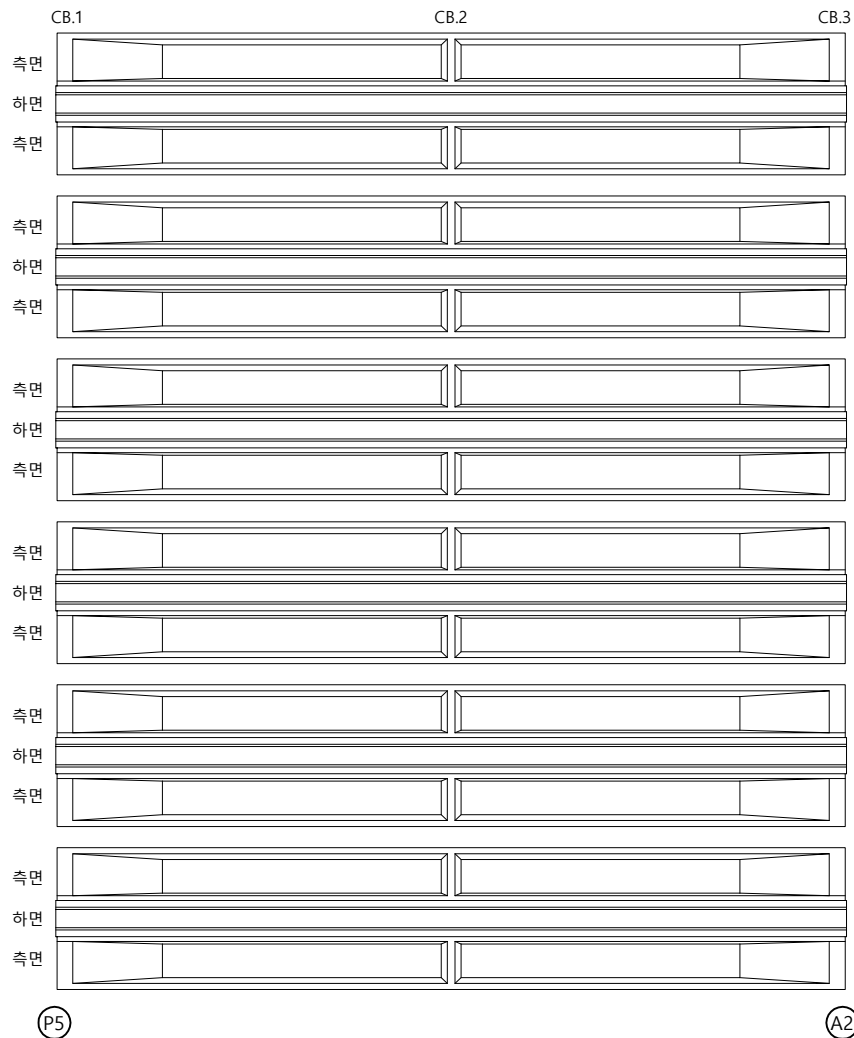


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →

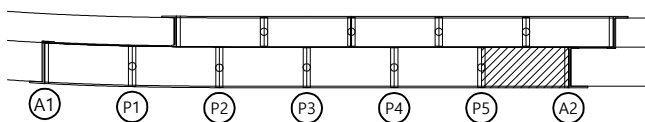

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례




균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(신팔방향) - 거더 S6(G1~G6)

도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	10	0.10	m'	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

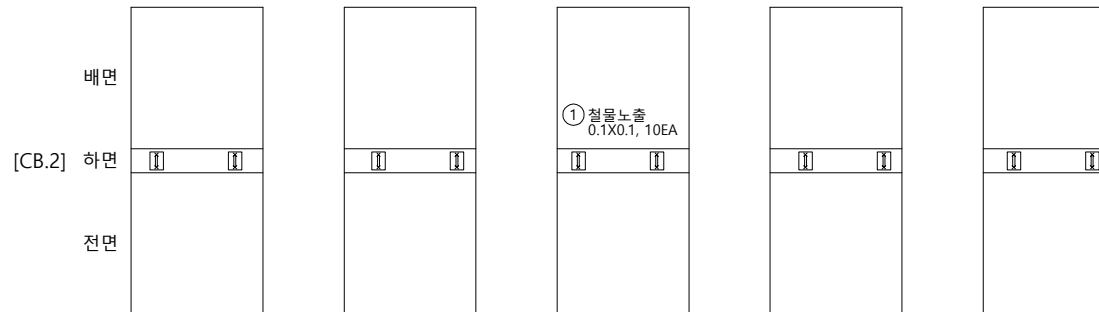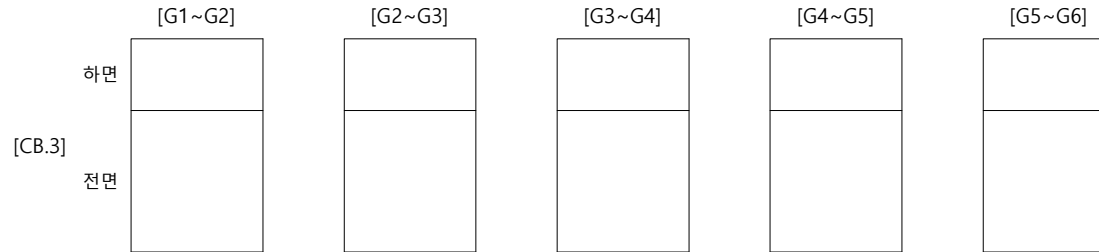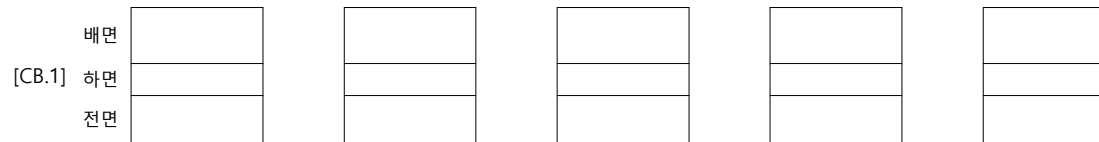신팔 방향
↑청평 방향
↓

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→

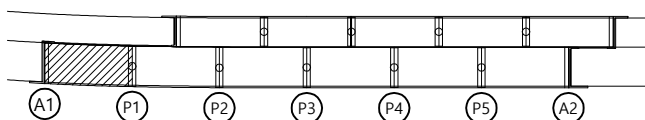

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(신팔방향) - 가로보 S1

도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	가로보	철물노출		0.1	0.1	10	0.10	m'
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

신팔 방향
↑

	[G1~G2]	[G2~G3]	[G3~G4]	[G4~G5]	[G5~G6]
하면					
[CB.3] 전면					

배면					
[CB.2] 하면	① 철물노출 0.1X0.1, 10EA				
전면					


청평 방향
↓

배면					
[CB.1] 하면					

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→

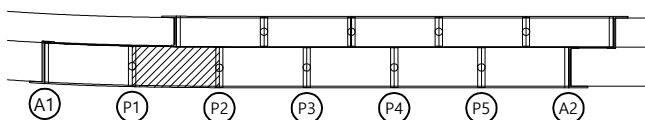

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례




균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(신팔방향) - 가로보 S2

도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	4	0.04	m ²	
2	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	10	0.10	m ²	
3	기존	가로보	재료분리		2.0	0.1	3	0.60	m ²	
4	23상	가로보	망상균열		0.5	2.0	1	1.00	m ²	
5	23상	가로보	망상균열		0.5	1.0	1	0.50	m ²	
6	23상	가로보	돌뜸		0.1	0.5	1	0.05	m ²	
7	23상	가로보	돌뜸		0.2	0.5	1	0.10	m ²	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

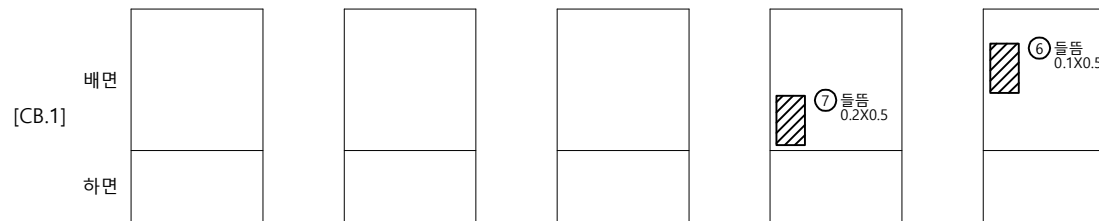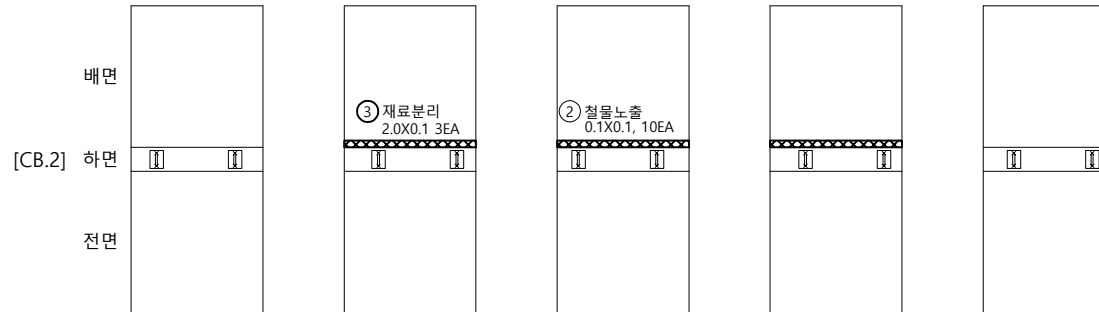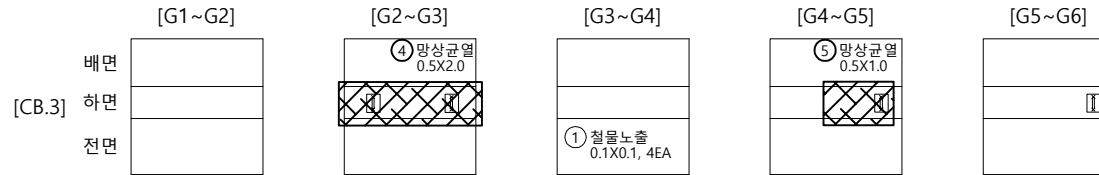신팔 방향
↑청평 방향
↓

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(신팔방향) - 가로보 S3

도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	가로보	철물노출		0.1	0.1	10	0.10	m'	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

신팔 방향
↑

	[G1~G2]	[G2~G3]	[G3~G4]	[G4~G5]	[G5~G6]
하면					
[CB.3] 전면					

배면					
[CB.2] 하면	① 철물노출 0.1X0.1, 10EA				
전면					


배면					
[CB.1] 하면					
전면					

청평 방향
↓

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→

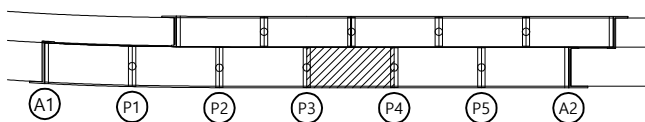

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(신팔방향) - 가로보 S4

도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	가로보	철물노출		0.1	0.1	10	0.10	m'	
2	23상	가로보	돌뚫		0.3	0.8	1	0.24	m'	
3	23상	가로보	돌뚫		0.3	0.5	1	0.15	m'	
4	23상	가로보	돌뚫		0.5	0.5	1	0.25	m'	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

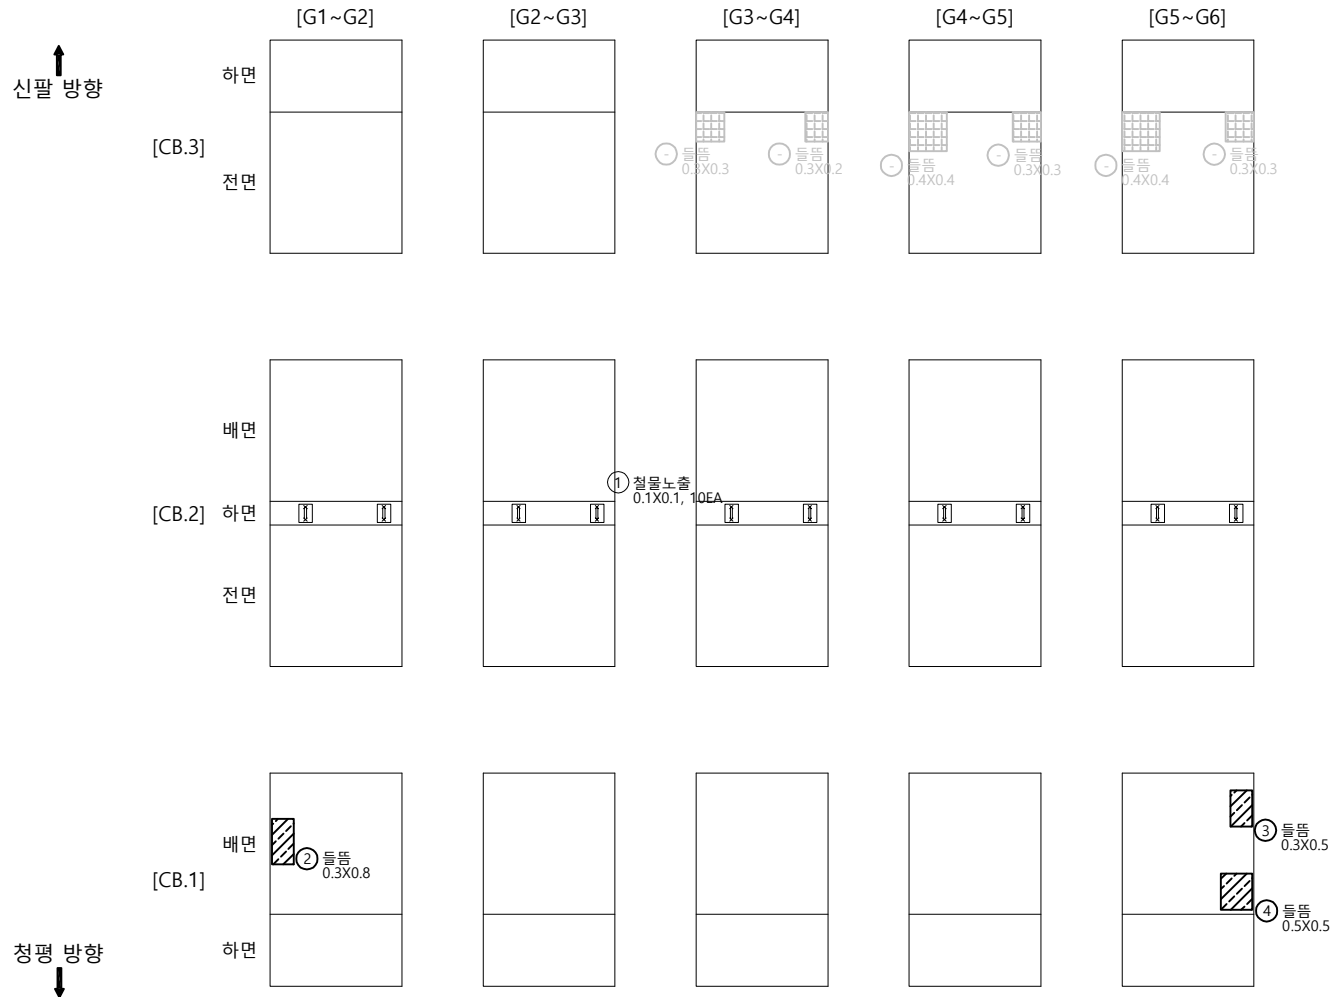

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(신팔방향) - 가로보 S5

도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	10	0.10	m'	
2	기존	가로보	거푸집 미제거				1	1.00	EA	
3	기존	가로보	재료분리		1.5	0.1	1	0.15	m'	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

신팔 방향
↑배면
[CB.3] 하면
전면

[G1~G2]

[G2~G3]

[G3~G4]

[G4~G5]

[G5~G6]

배면

[CB.2] 하면
전면① 철물노출
0.1X0.1, 10EA③ 재료분리
1.5X0.1


배면

[CB.1] 돌돌
0.2X0.2
하면돌돌
0.3X0.3, 2EA돌돌
0.2X0.3 돌돌
0.3X0.4돌돌
0.3X0.2 돌돌
0.4X0.4돌돌
0.3X0.3, 2EA청평 방향
↓

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]





범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(신팔방향) - 가로보 S6도면번호
24

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교대	누수흔적		0.8	1.2	1	0.96	m²	
2	기존	교대	누수흔적		1.0	1.2	1	1.20	m²	
3	기존	교대	누수흔적		0.8	1.2	1	0.96	m²	
4	기존	교대	누수흔적		0.8	1.2	1	0.96	m²	
5	기존	교대	누수흔적		1.0	1.2	1	1.20	m²	
6	기존	교대	백태		0.5	2.0	1	1.00	m²	
7	기존	배수시설	배수관 길이부족				1	1.00	EA	
8	23상	교대	받침 표지판 탈락				2	2.00	EA	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

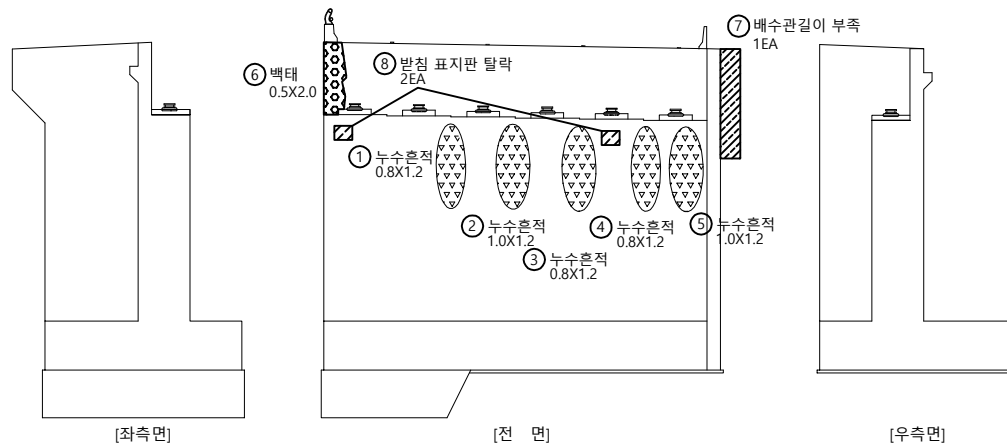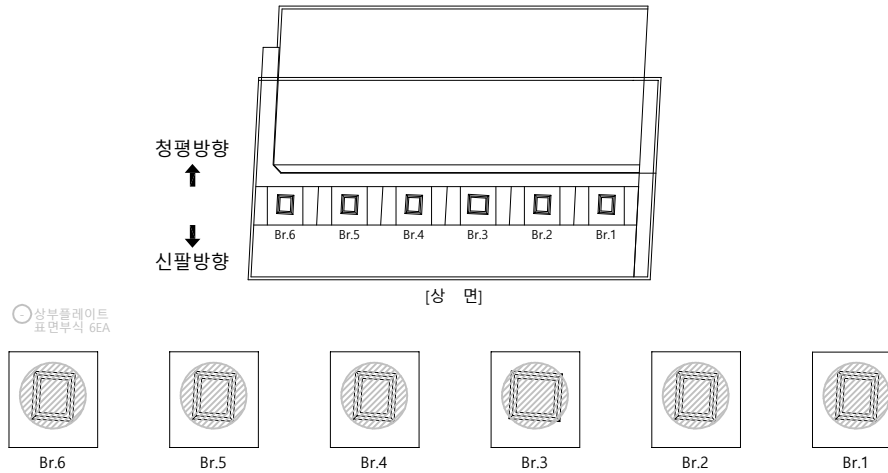

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

←청평 방향

신팔 방향→




범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(신팔방향) - 교대 A1


도면번호

손상물량표

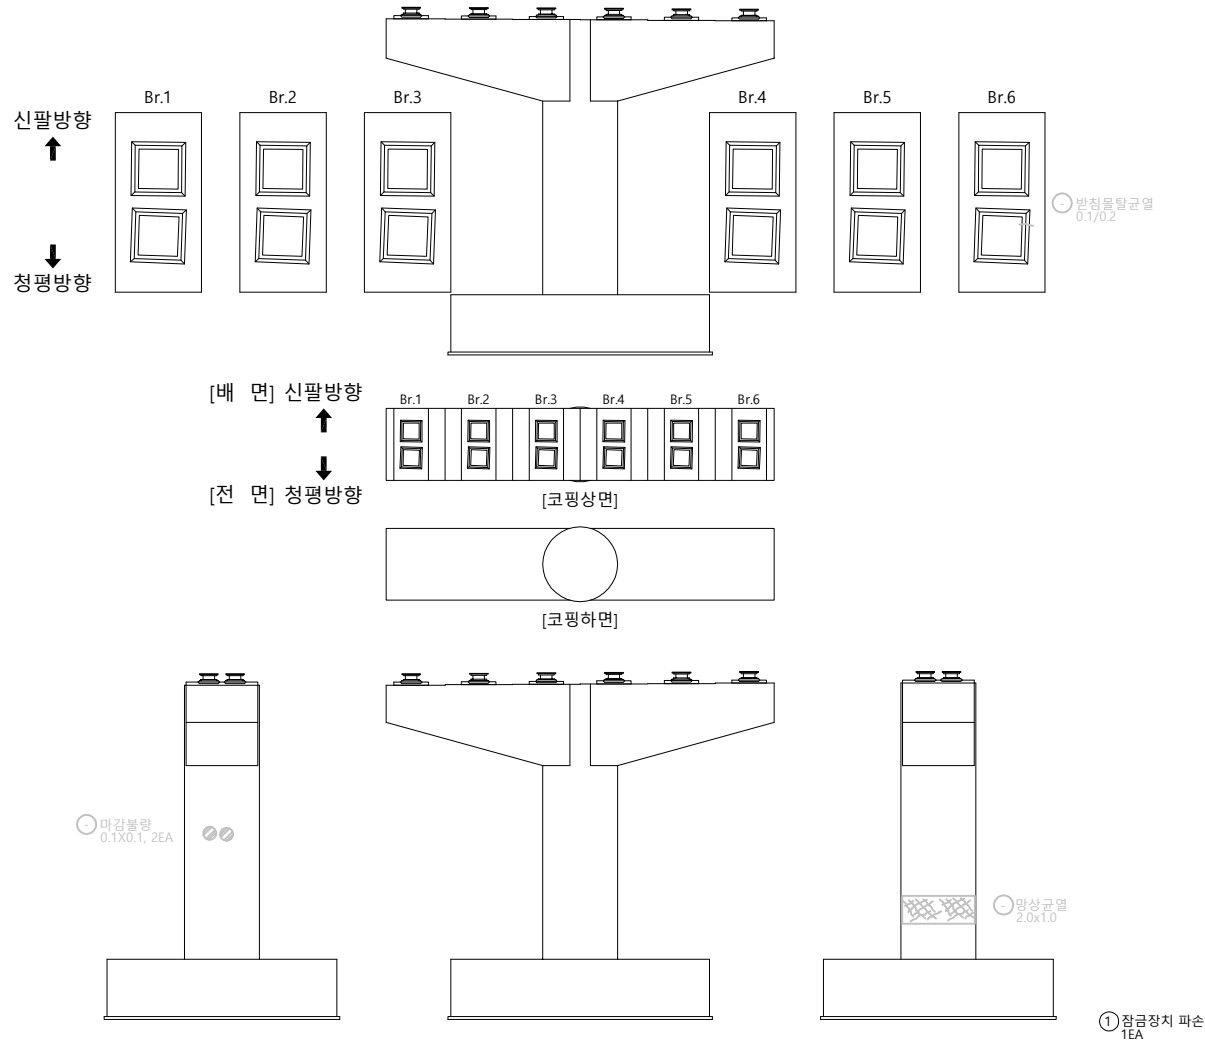


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교각	잠금장치 파손				1	1.00	EA	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

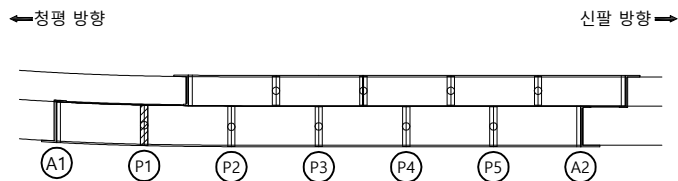

SECTION

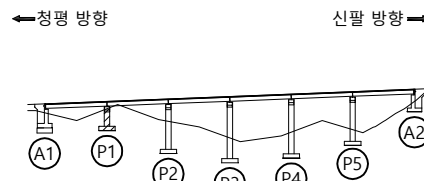


범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
부식	좌굴, 변형	기타	정밀안전점검 용역
			도면명
			자작1교(신팔방향) - 교각 P1
			도면번호
			26

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m	
2	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		2	0.20	m	
3	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		2	0.20	m	
4	기존	배수시설	배수관 길이부족				1	1.00	EA	
5	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m	
6	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		2	0.20	m	
7	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		2	0.40	m	
8	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	72	0.72	m ²	
9	기존	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
10	기존	배수시설	배수관 길이부족				1	1.00	EA	
11	기존	교각	누수흔적		0.7	3.0	1	2.10	m ²	
12	23상	교량받침	받침물탈 파손	0.2	0.1		1	0.02	m ²	
13	23상	교량받침	받침물탈 들뜸	0.2	0.1		1	0.02	m ²	
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

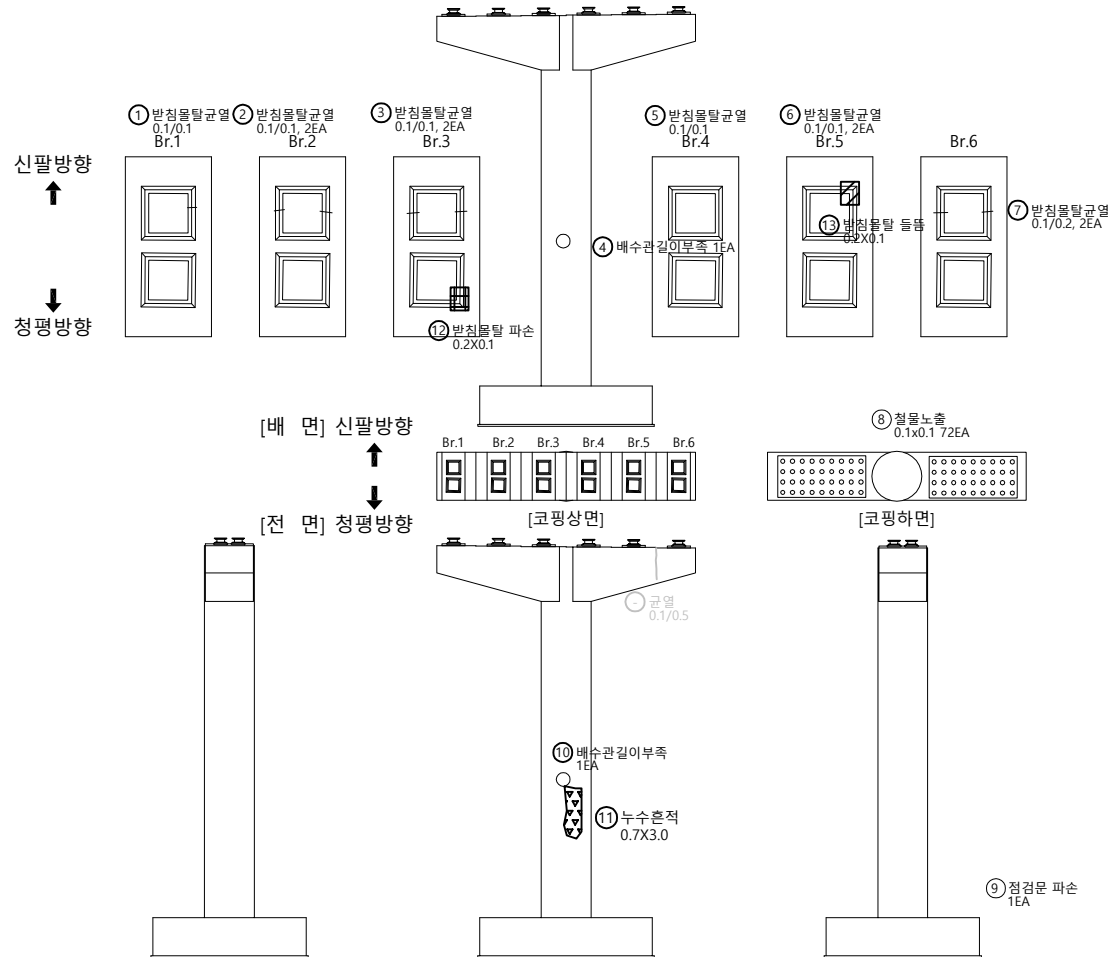

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

←청평 방향

신팔 방향→

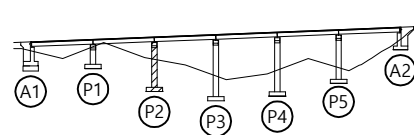


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(신팔방향) - 교각 P2도면번호
27

손 상 물 량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		3	0.30	m	
2	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		2	0.20	m	
3	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m	
4	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m	
5	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	72	0.72	m ²	
6	기존	교각	철물노출		0.1	0.5	1	0.05	m ²	
7	기존	교각	재료분리		0.1	0.5	1	0.05	m ²	
8	기존	교각	재료분리		1.0	1.0	1	1.00	m ²	
9	23상	교각	누수흔적 및 열화		1.0	2.0	5	10.00	m ²	
10	23상	교각	누수흔적 및 열화		1.0	2.0	5	10.00	m ²	
11	23상	교각	돌뚫 및 박리		1.0	3.0	4	12.00	m ²	
12	23상	교각	돌뚫 및 박리		1.0	3.0	1	3.00	m ²	
13	23상	교각	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m	
14	23상	교각	누수흔적		1.0	4.0	1	4.00	m ²	
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

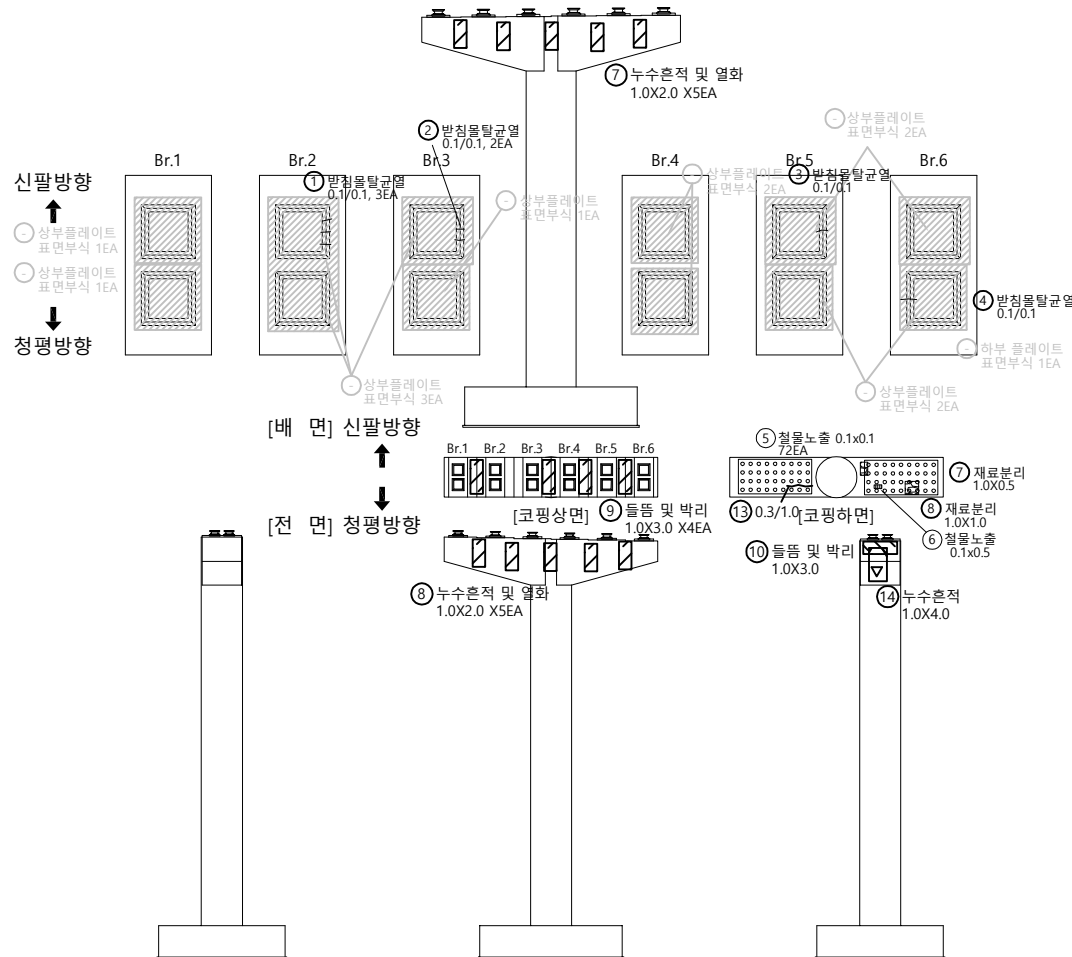

KEY PLAN

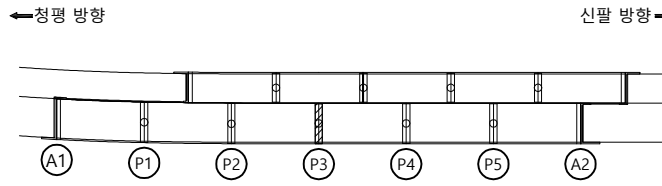

SECTION

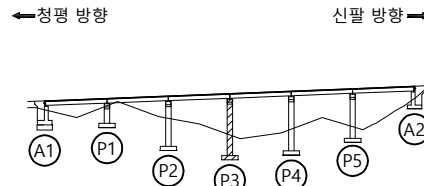


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작1교(신팔방향) - 교각 P3
도면번호	28

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	받침장치 표지판 탈락				1	1.00	EA	
2	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m	
3	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	72	0.72	m ²	
4	기존	교각	참금장치 파손				1	1.00	EA	
5	기존	교량받침	받침장치 고무재 들뜸				1	1.00	EA	
6	23상	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m	
7	23상	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m	
8	23상	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m	
9	23상	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		2	0.40	m	
10	23상	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

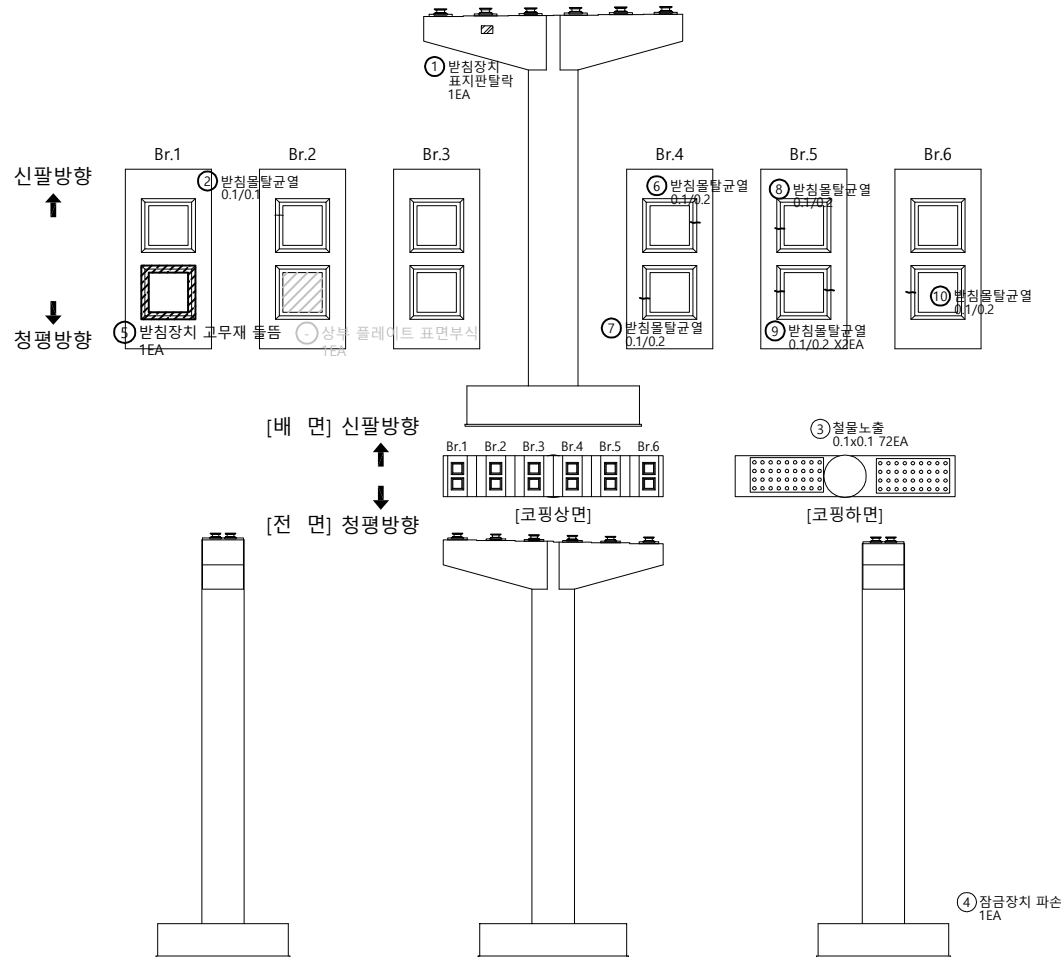

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

←청평 방향

신팔 방향→

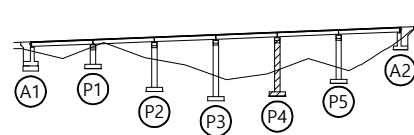


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(신팔방향) - 교각 P4


도면번호

손상물량표

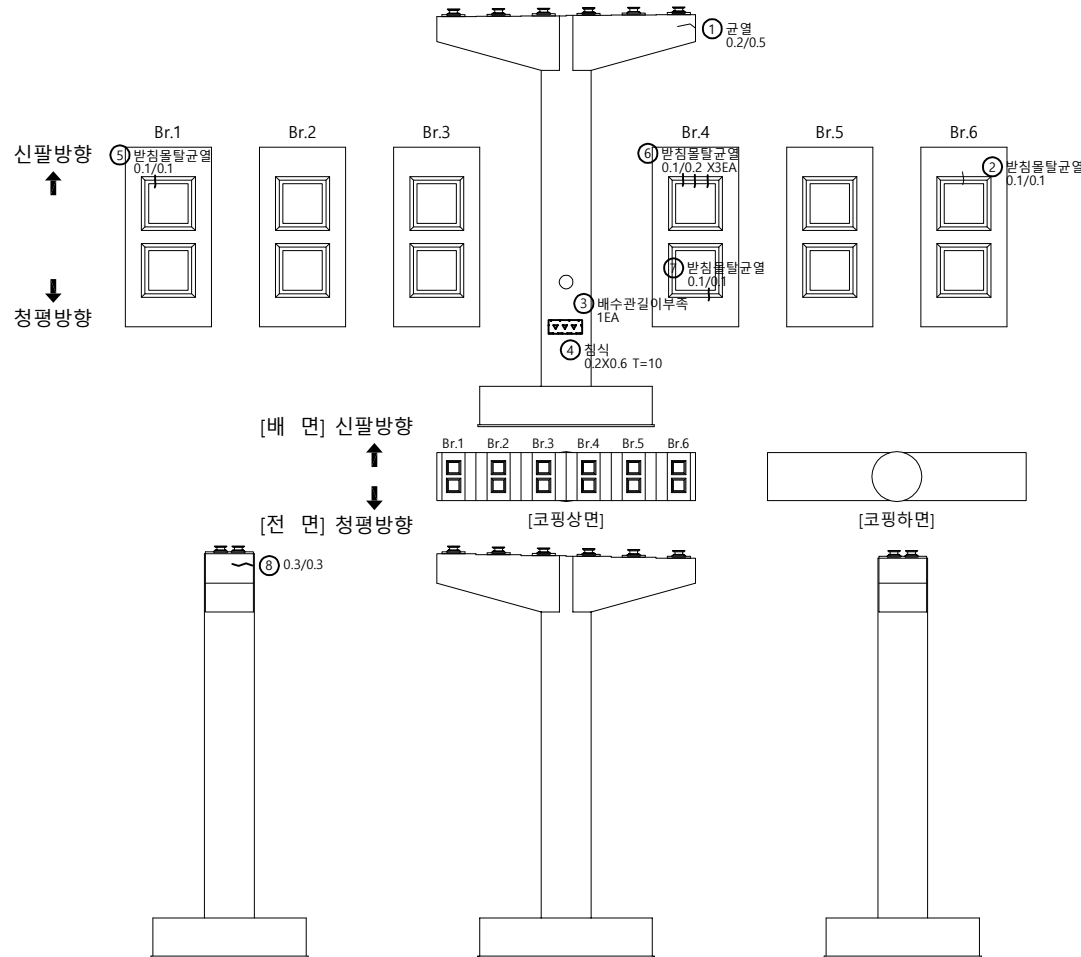


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m
2	기존	교량받침	반침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m
3	기존	배수시설	배수관 길이부족				1	1.00	EA
4	기존	교각	침식		0.2	0.6	1	0.12	m ² t=10
5	23상	교량받침	반침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m
6	23상	교량받침	반침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		3	0.30	m
7	23상	교량받침	반침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m
8	23상	교각	균열(0.3mm이상)	0.3	0.3		1	0.30	m
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

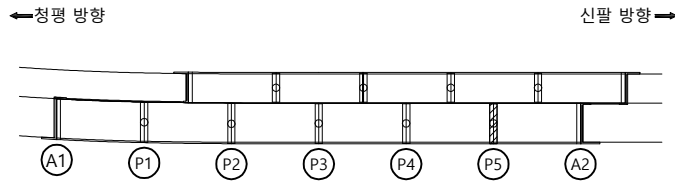

SECTION

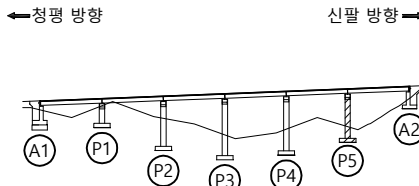


범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작1교(신팔방향) - 교각 P5
도면번호	30

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교대	받침 표지판 탈락				1	1.00	EA	
2	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m	
3	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m	
4	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m	
5	기존	교대	누수흔적		2.0	3.0	5	30.00	m ²	
6	23상	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

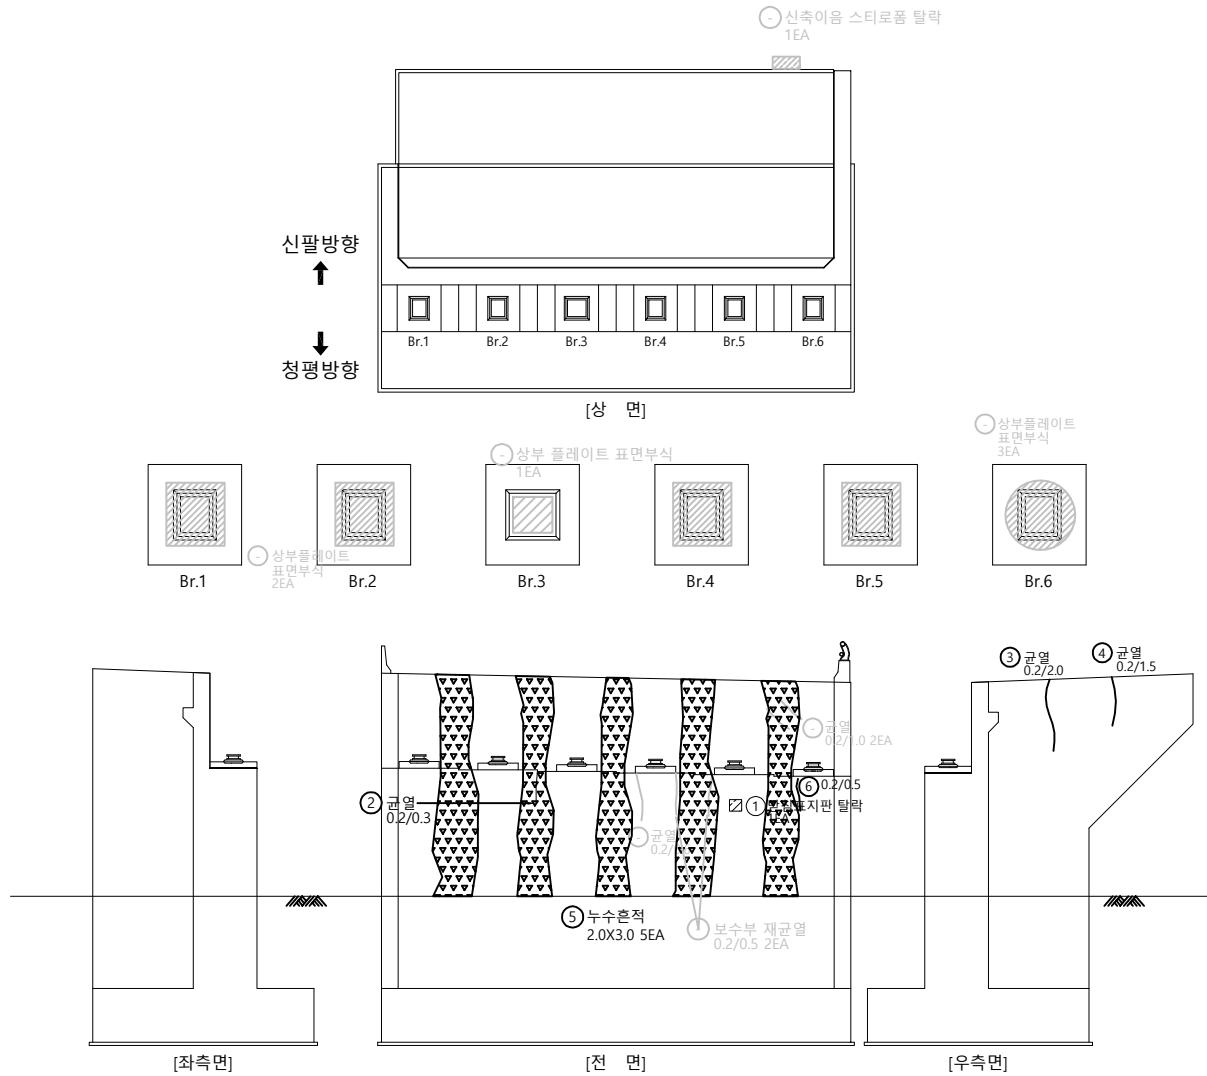

KEY PLAN

←청평 방향

신팔 방향→

SECTION

←청평 방향

신팔 방향→

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작1교(신팔방향) - 교대 A2
도면번호	31