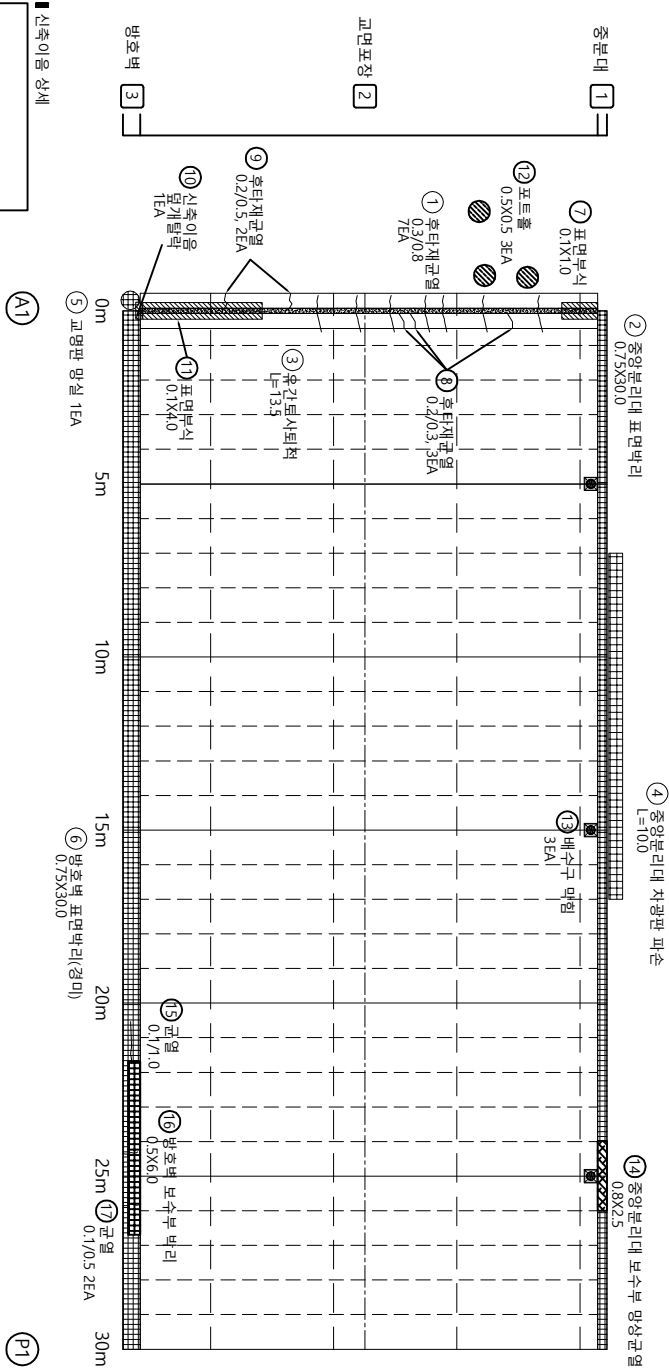




순 상 물 량 표

정평 방향

신 팔 방향



번호 구분	순상내용	순상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량 단위
1 구	후타재균열(0.3mm이상)	0.3	0.8		7	5.60 m
2 구	중앙분리대 표면배리		0.75	30.0	1	22.50 m ²
3 구	유간토사토석			13.5	1	13.50 m
4 구	중앙분리대 난간판손		4.0		1	4.00 m
5 구	교양면 양설				1	1.00 EA
6 구	방호벽 표면배리		0.75	30.0	1	22.50 m ²
7 구	표면부식		0.1	1.0	1	0.10 m ²
8 구	후타재균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		3	0.90 m
9 구	신축이음 일개합력		0.2	0.5	2	1.00 m
10 구	표면부식		0.1	4.0	1	0.40 m ²
11 구	포트홀		0.5	0.5	3	0.75 m ²
12 신	배수구 막힘				3	3.00 EA
13 신	중앙분리대 보수부 망상균열		0.8	2.5	1	2.00 m ²
14 신	균열(0.5mm미만)	0.1	1.0		1	1.00 m
15 신	방호벽 보수부 배리		0.5	6.0	1	3.00 m ²
16 신	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		2	1.00 m
17 신						

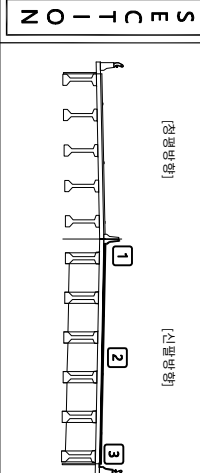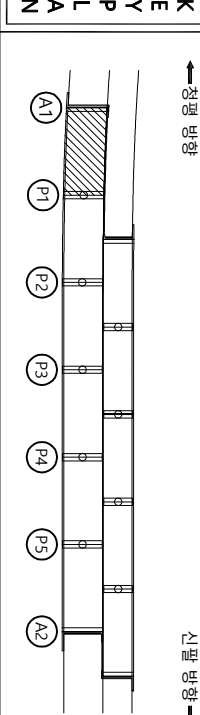


범례		별주치	
균열	망상균열	물고임, 결빙	국도37호선 자적1교(상) 등 8개소
편지, 공동	배리, 파손	표면부식	정밀안전점검 용역
누수, 습윤부	백태	열화	도면명
철근노출	침하	도면번호	자적1교(신팔방향) - 바닥판상면 S1
부식	좌굴, 변형	기타	01

가
이
매
이
하

↑
차
이
비
율

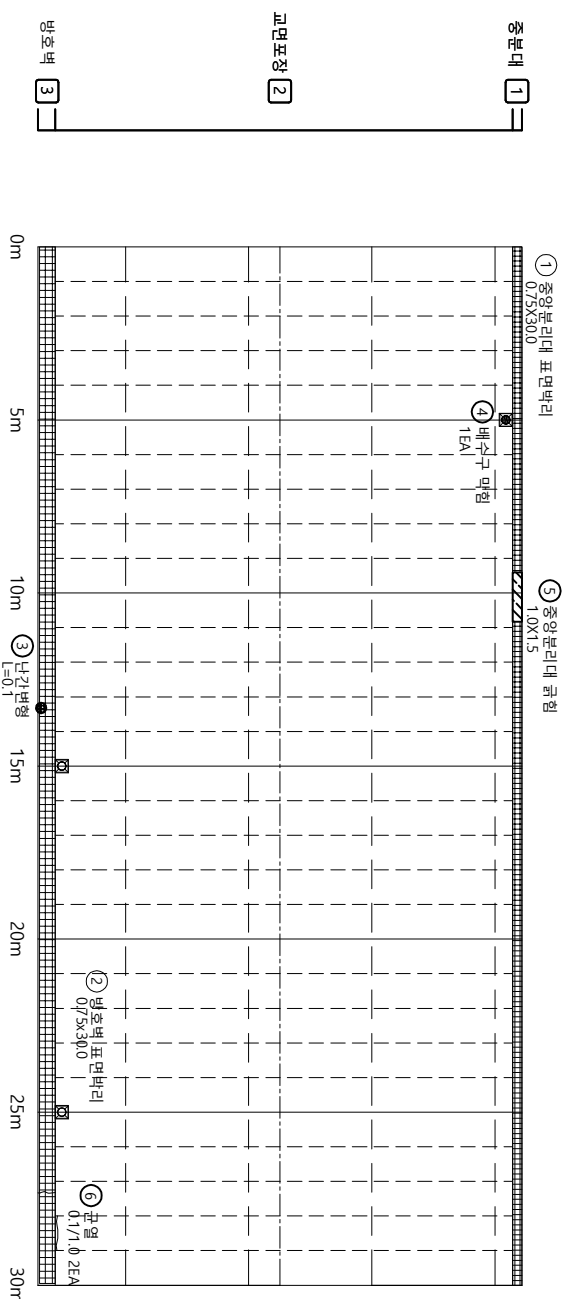
「그
만
이
아
↓」

[illegible]


KEY PLAN

↑
0초
0초
0초
0초

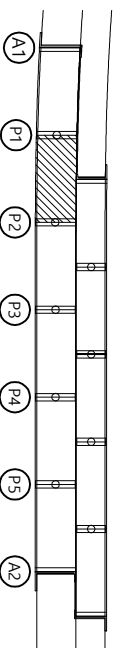「나
나
나
나
↓




ZO-ONES

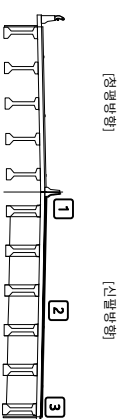


三 四


	간 열		만상금결		재로본리	발 주 지	의정불구로관리사무소
	편지, 광동		백리, 피손		물고임, 결번	용 여 명	구도37호서 자자(고상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 터		벽돌물	도 면 열	자자(고신광명항) - 바다관상면 52
	절근노출		잔 하		열 화	도면 번호	02
	부식		좌굴, 변형		기타		

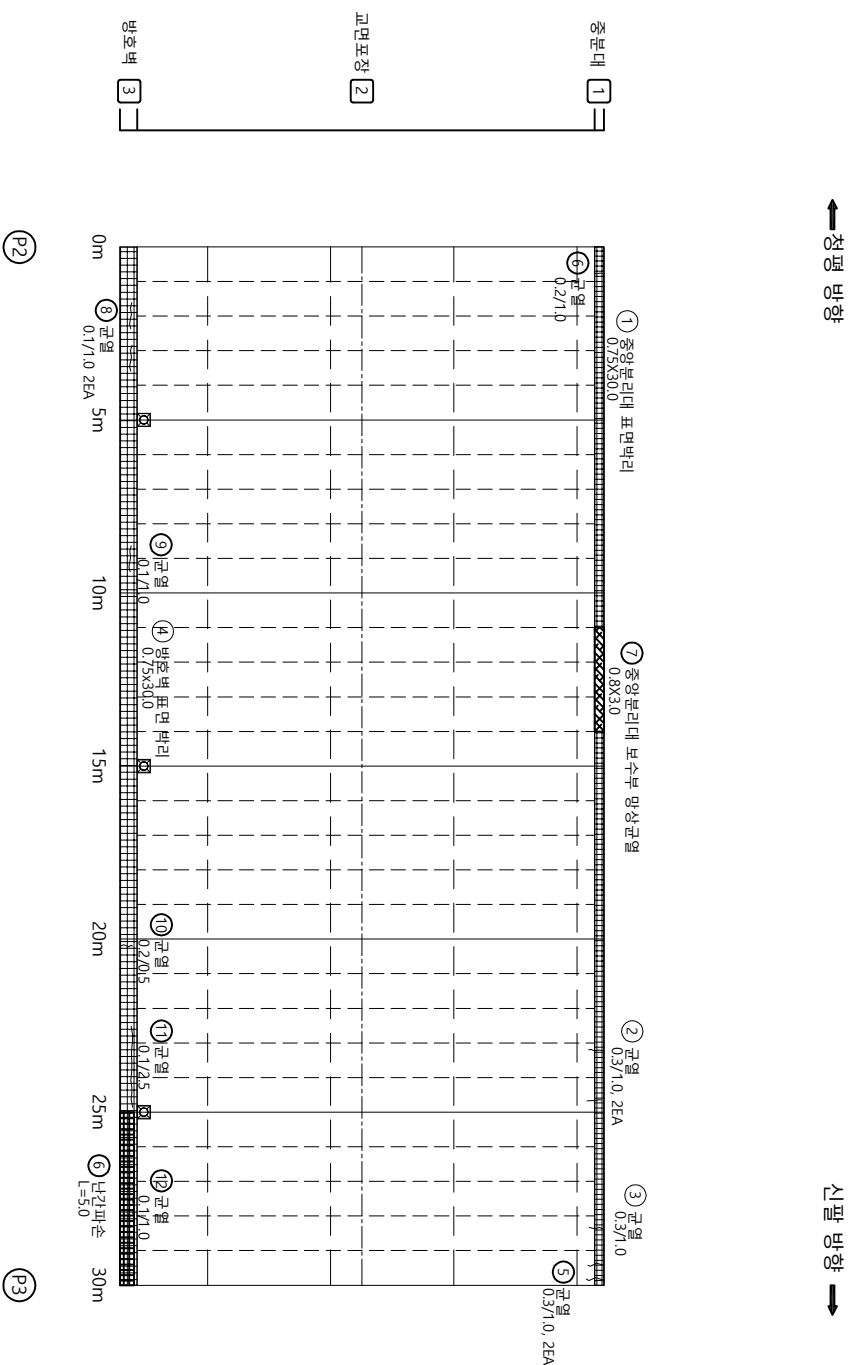가
아
바
야
비[illegible]

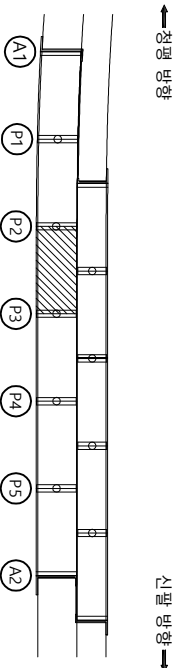KEY PLAN




Z O - I N P S

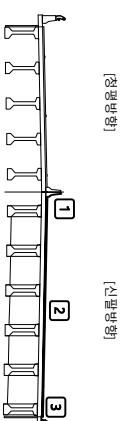

☞

발주처		의정부국토관리사무소	
	평상견열		재로분리
	편지, 광동		배리, 파산
	누수, 습윤부		배터
	절근도출		편차
	부식		좌굴, 변형
			열화
			기타
종이명		도면명	
국도37호선 지차(교차) 등 8개소 정밀안전점검 용역		지차(교신)발생영역, 배관평상면 53	
03		도면번호	

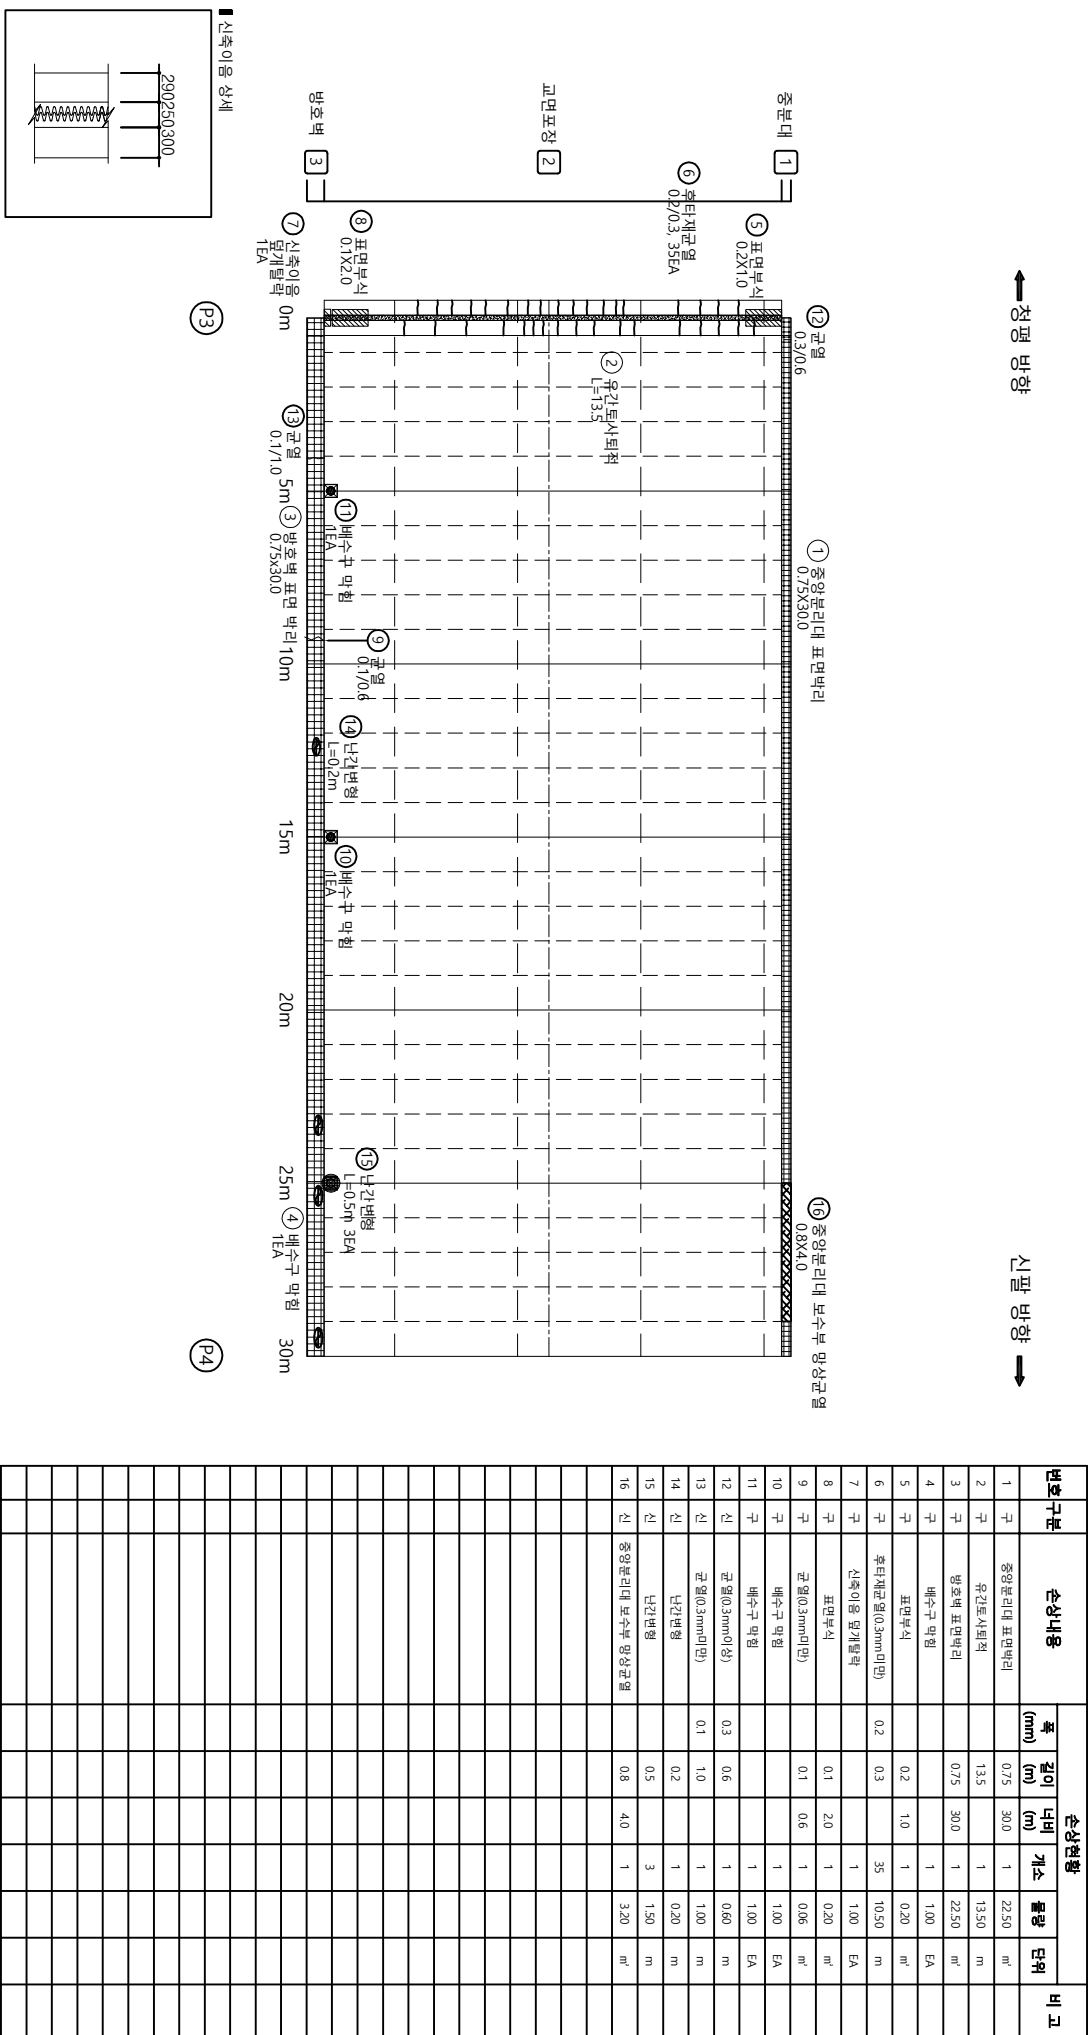순 상 물 량 표



KEY PLAN

SECTION

범례

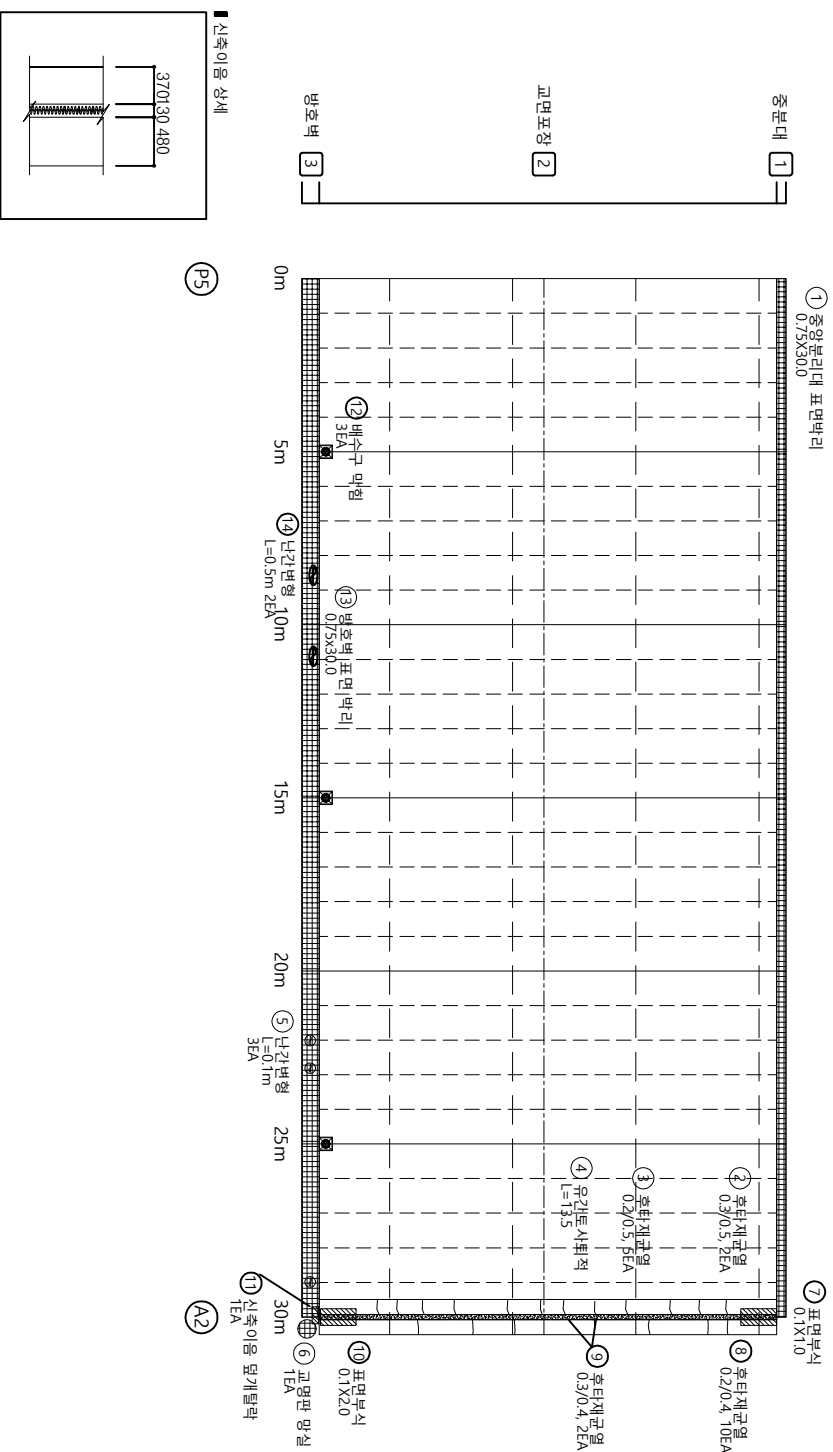
국도37호선 자적1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 중역

도면명
자적1교(신팔방향) - 바닥판상면 S4

가
아
매
아
하

↑
0차
0차
0차
0차


「그
말
이야
아냐
아냐」
↓

[illegible]

К Е У Ч Р Л А Н

↑
0초
0초
0초
0초

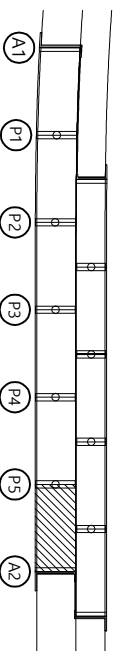
「나
나
나
나
↓



ZO-ONES

[참고문헌]

[신]팔방후




五 四

발주처		의정부구도관리사무소	
구명		양산자갈	
원지, 공동		바리, 파산	
누수, 슬로프		천정	
절단노출		천차	
부식		지붕, 변형	
		기타	
용역명		구도37호선 지차(교상) 등 8개소 정밀안전점검 용역	
도면명		지차(교상)발명영, 바닥판성명 56	
도면번호		06	

다
오
배
이
표

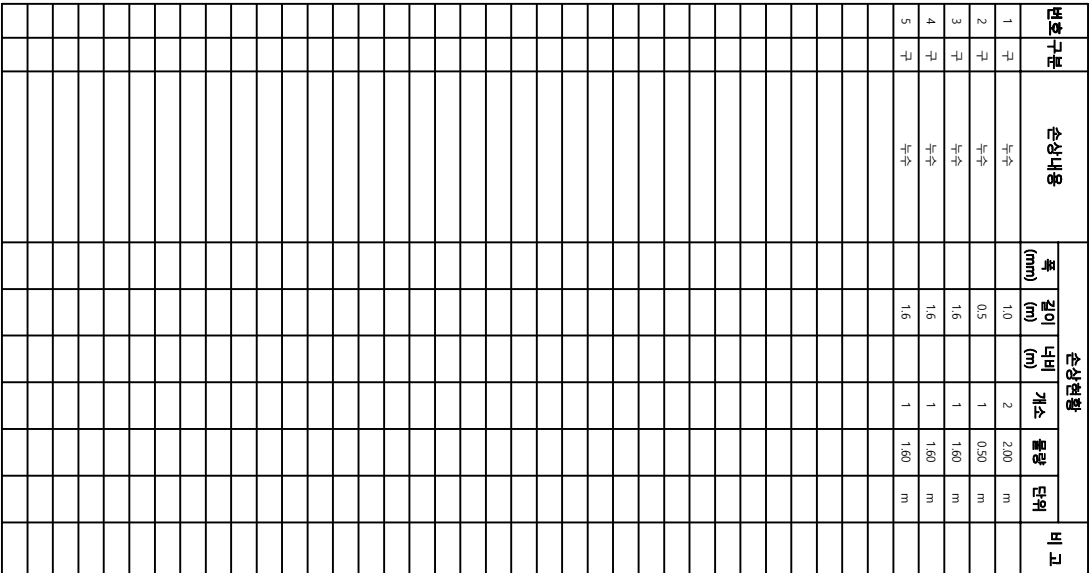신원 바탕




ID : 저작1교(신팔방향) - 바둑판하면 S3 외관조사망도

다
오
배
이
표

「나
만
이
아」
↓

[illegible]

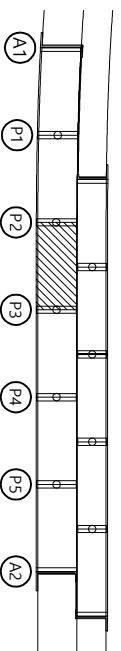「≥
≡
0
0
↓



	対角線 たいかくせん		横 よこ
	縦 たて		物 もの
	物 もの		物 もの
	物 もの		物 もの


국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역

60

다
오
배
이
표

⑦	11.5
⑧	22.5

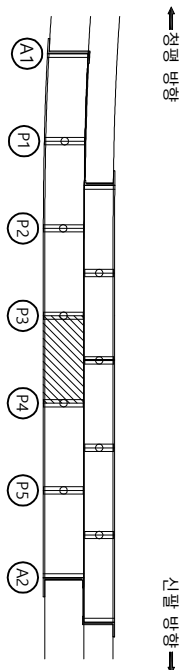「그
만
이
아」
↓



[전통방형]

[신형방형]

G1 G2 G3 G4 G5 G6

 단 면	 양산 단면	 자목판리	활주 적 의정비구트판리시마소 규337호시 자적1괴(형) 등 8개소 정밀안전점검 용역	용역 명
 판지 광동	 바리, 파손	 물구림, 결빙		
 나무 슬로프	 벽 터	 파괴물		
 절근노출	 천 하	 열 화		
 파 쇄	 좌굴, 변형	 기 타	도면 번호 10	도면 명 자적1괴(표면방형) - 바리판하면 S4

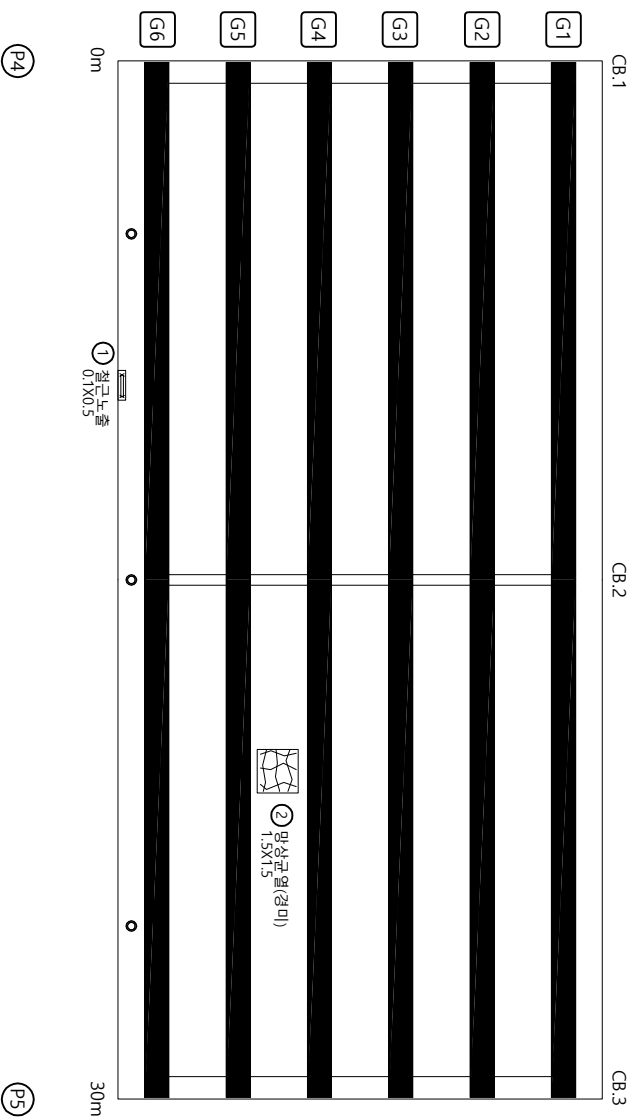
[illegible]

ID : 자작1교(신팔방향) - 바다관하하면 S5 외관조사망도

가
아
바
야
하

↑
초
표
바
하


「그
만
이
와」
↓

[illegible]

ЗАРУБЕЖ

↑
0초
0초
0초
0초

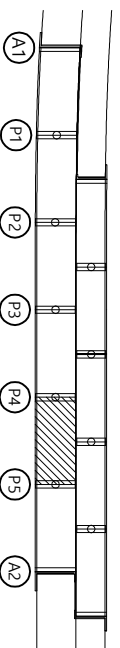
「≥
≡
0
0
↓



ZO-40MS

[참고문헌]

[요약]



五 四


발주처		의정부국도관리사무소	
			국도관리
			관리, 교차
			누수, 슬로프
			관도도형
			관차
			관차, 변형
			기타
도면명		국도37호선 지차(교차) 등 8개소 정밀안전점검 용역	
도면번호		지차(교신)별명(영) - 비평면하면 55	

ID : 저작1교(신필방형) - 바다관하하면 S6 외관조사망도


가
아
바
야
하

↑
초
표
바
하

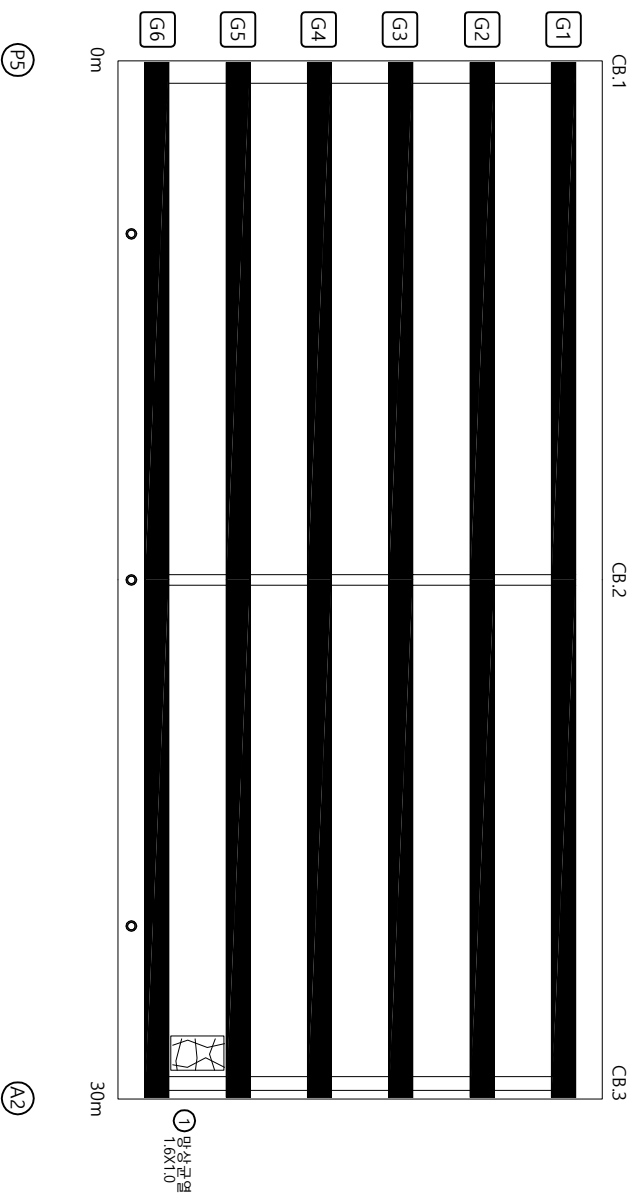
「나」
「너」
「이」
「아」
↓

[illegible]

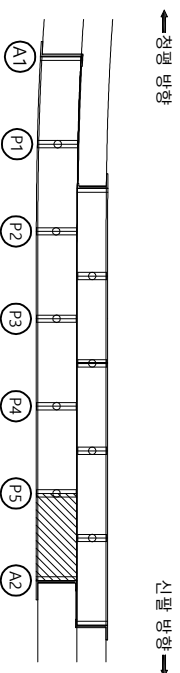К Е Р Е П Л А Н




ZO-40MS

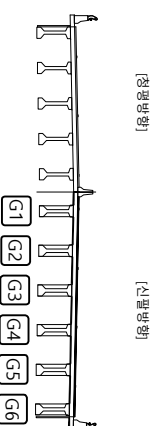


五 四

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	수도37호선 지차(교·상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
구분	연장신설
원치공통	벽리·피산
누수, 슬로워	배터
철근노출	철거물
부식	열화
좌굴, 변형	기타
도면명	도면번호
지차(교신)별영역, 바닥하면	56
12	

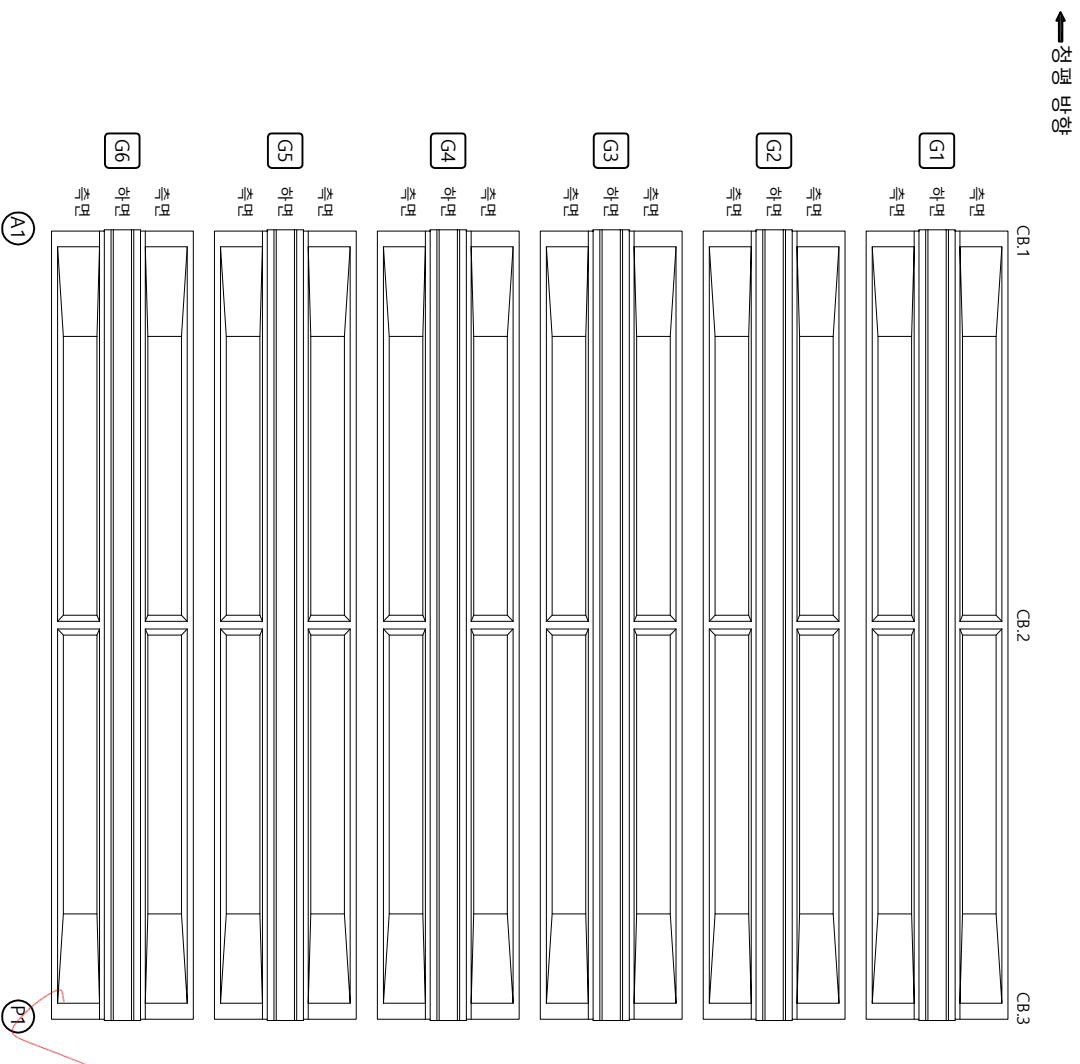
가
아
바
야
하

[illegible]

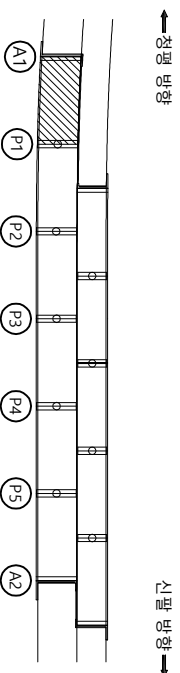KEY PLAN








NO-ONES

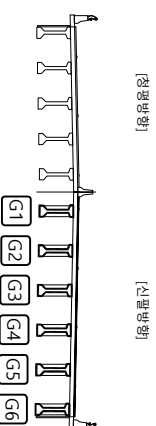


五 四

발주처		의정부주요관리사무소	
	민상견열		재로본리
	원지, 광동		박리, 파산
	누수, 습윤부		박막
	철도출		물고임, 결빙
	전하		피복물
	부식		열화
	저금, 변형		기타
도면명		도면번호	
국도37호선 지점1(교상) 등 8개소 정밀안전점검 용역		지점1(교상(聖母堂)) - 기타 SI(GT-66) 도면번호 13	

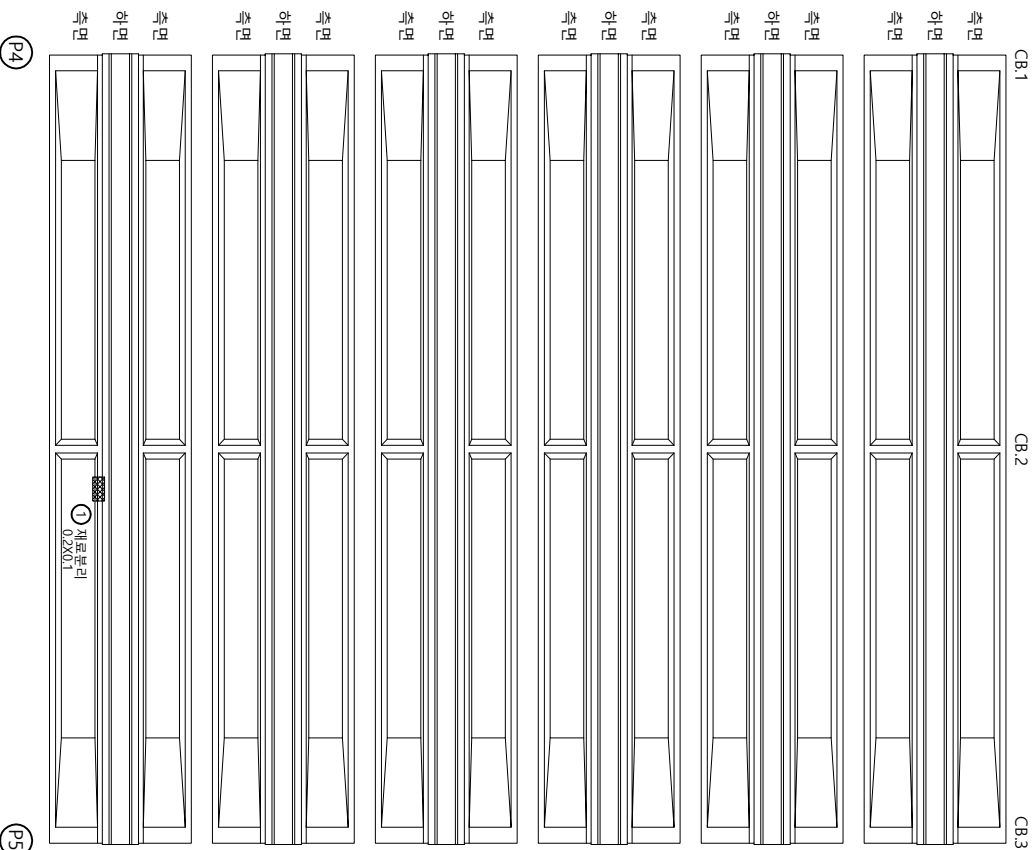
가
아
바
야
하

[illegible]

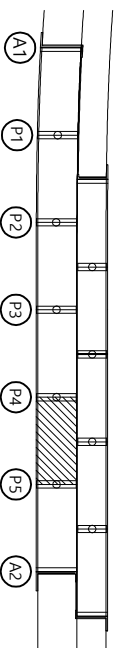KEY PLAN



Z O - I N E S




모 05


발주처		의정부국토관리사무소	
	연상견결		재료보리
	원지, 운동		벽지, 파손
	누수, 습윤부		벽면
	절노출		전하
	부식		열화
	파괴, 변형		기타
도면명		도면명	
자적1교(신광방) - 기타 S5(GT-66)		자적1교(신광방) 등 8개소 정밀안전점검 용역	
도면번호		도면번호	

17

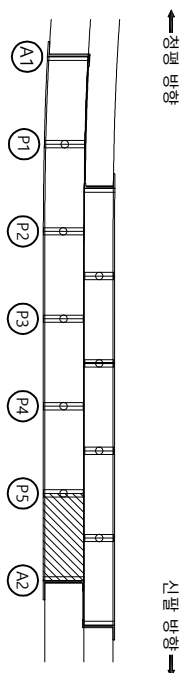가
아
바
야
하

[illegible][illegible]

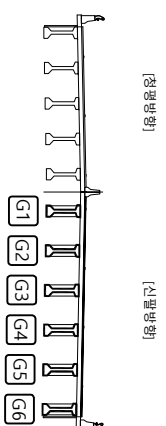NO-10MS



50 51

별 주 지		의정부국도관리사무소	
	국 명		관상국명
	원지, 광동		방리, 파수
	누수, 습윤부		방터
	절근도둑		방터
	부식		관상, 방형
			국로관리
			물고임, 절벽
			회석물
			절화
			기타
도 면 명		도 면 명	
자적1(교) (자발방) - 거터 56(Gr-66)		자적1(교) (자발방) 등 8개소 정말만전점점 등	
도면번호		도면번호	

가
아
바
야
하

신발 방향

↑

정면 방향

↑

[G1~G2]

하면

[G2~G3]

하면

[G3~G4]

하면

[G4~G5]

하면

[G5~G6]

하면

[CB.3]

전면

[CB.2]

① 절물노출
0.1X0.1, 10EA

하면

[CB.1]

전면

배면

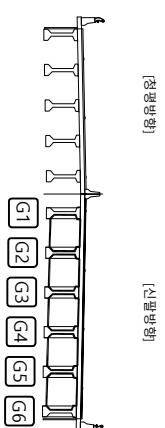
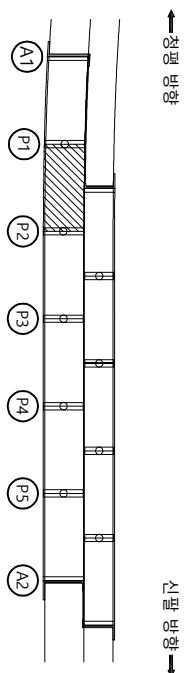
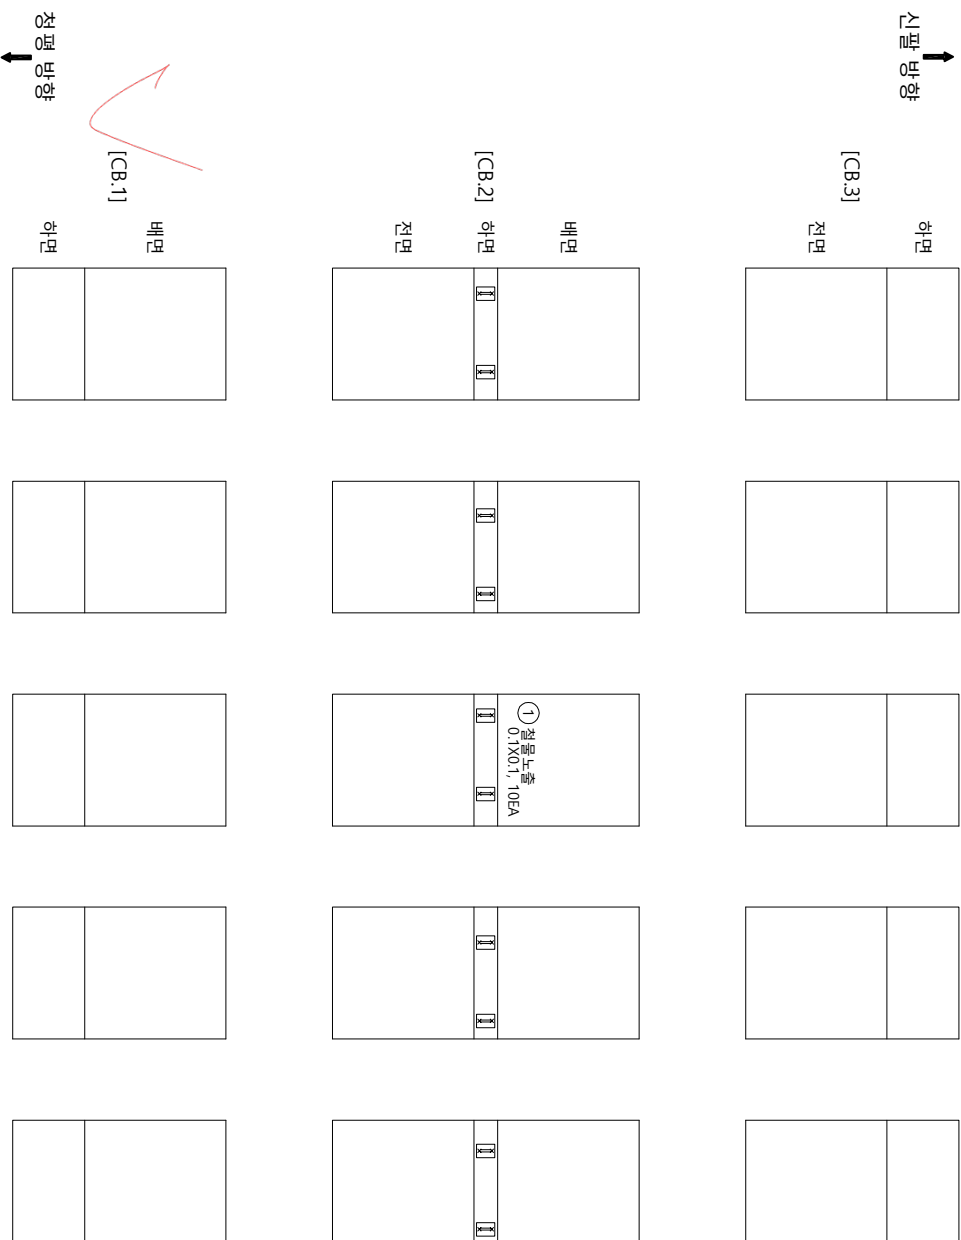
배면

배면

배면

배면




가
아
바
야
하

[illegible]

五 四

발 주 자		의정부국토관리사무소	
	국 영		민정국영
	편지, 광동		백리, 파손
	누수, 슬로브		백 터
	철근노출		벽 화
	부 시		차고, 변형
	기 타		기 타
영 어 명	국도37호선 자차(고상) 등 8개소 정밀안전점검 용역	도 언 명	자차(고상)신설명칭) - 기로보 52
도면 번호	20		

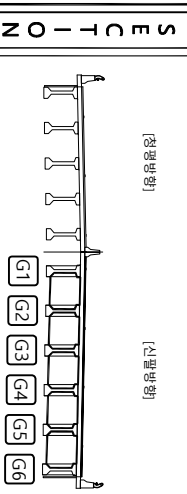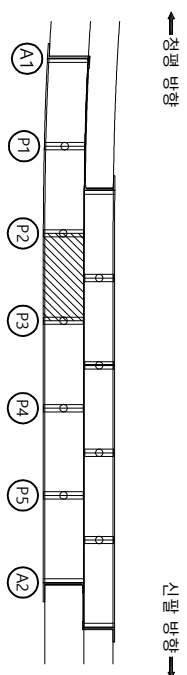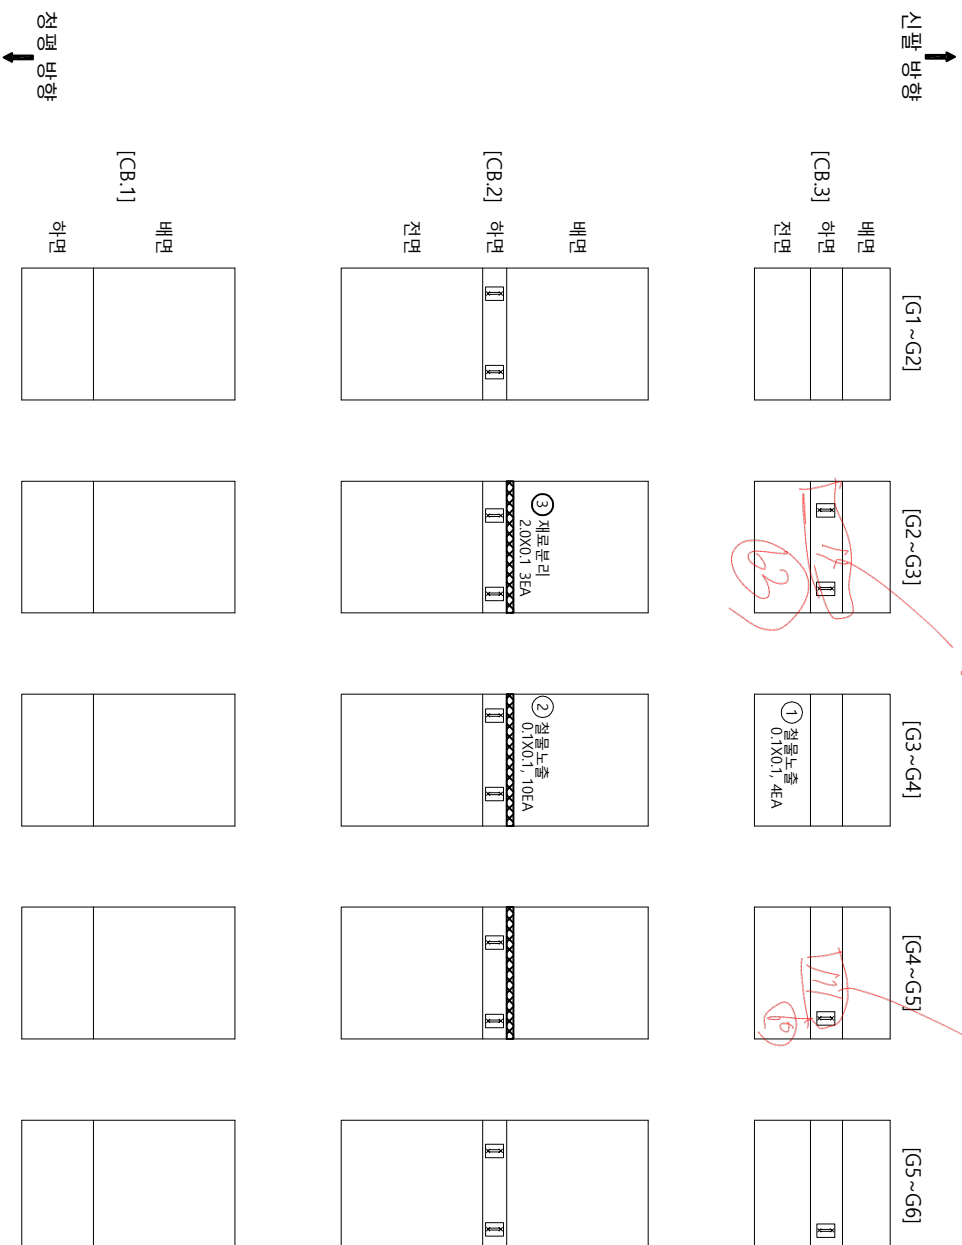가
아
바
야
하




[illegible]

패턴		기호	
	구름		방사구형
	관자 광동		배리 파손
	나수 슬로부		백터
	절근노출		침하
	부식		열화
	저굴, 변형		기타

발주처	용역명	도면명
의정부국토관리사무소	구도정식 지정(1교차) 등 8개소 정밀안전점검 용역	도면명 자적1(파단방형) - 가로보 53

21

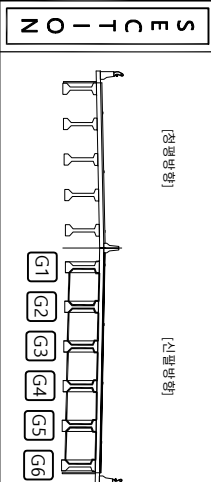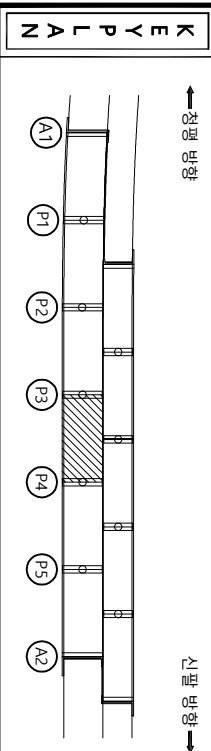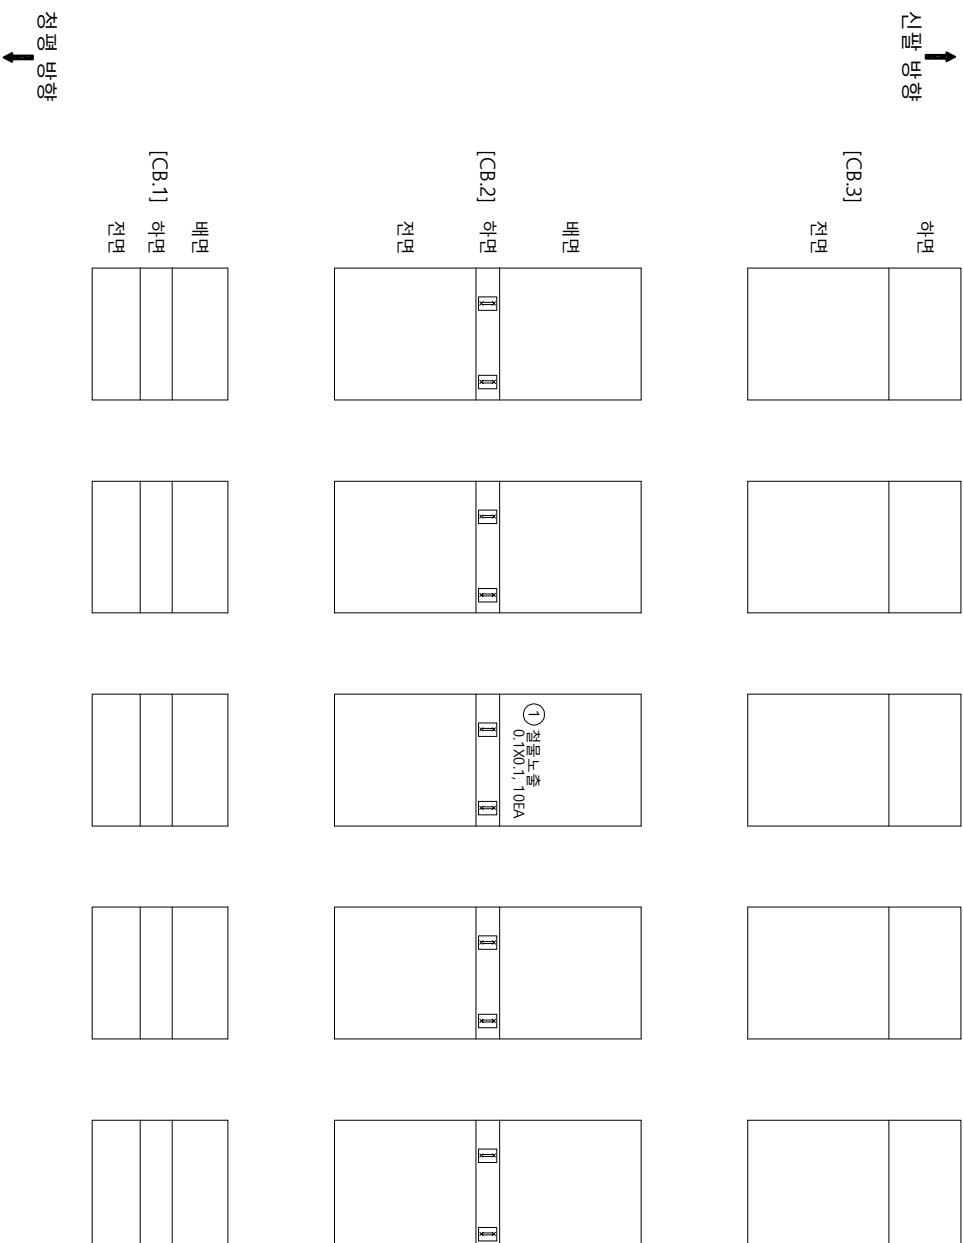가
아
바
야
하

[illegible]




기타		악기	
	관		명상관
	편지, 풍동		백리, 피스
	나사, 슬랩 부		물고임, 결빙
	절단노출		벽적물
	전 하		열 화
	조금, 변형		기타
	부식		도면 번호

국도37호선 자작(교상) 등 87소
정밀안전점검 중역

자작(교상)불명행) - 기로보 54

22

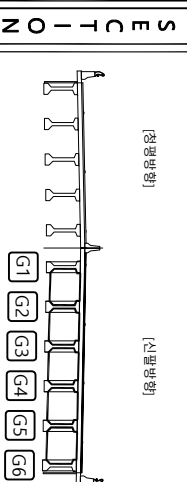
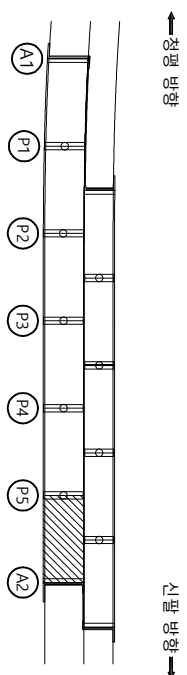
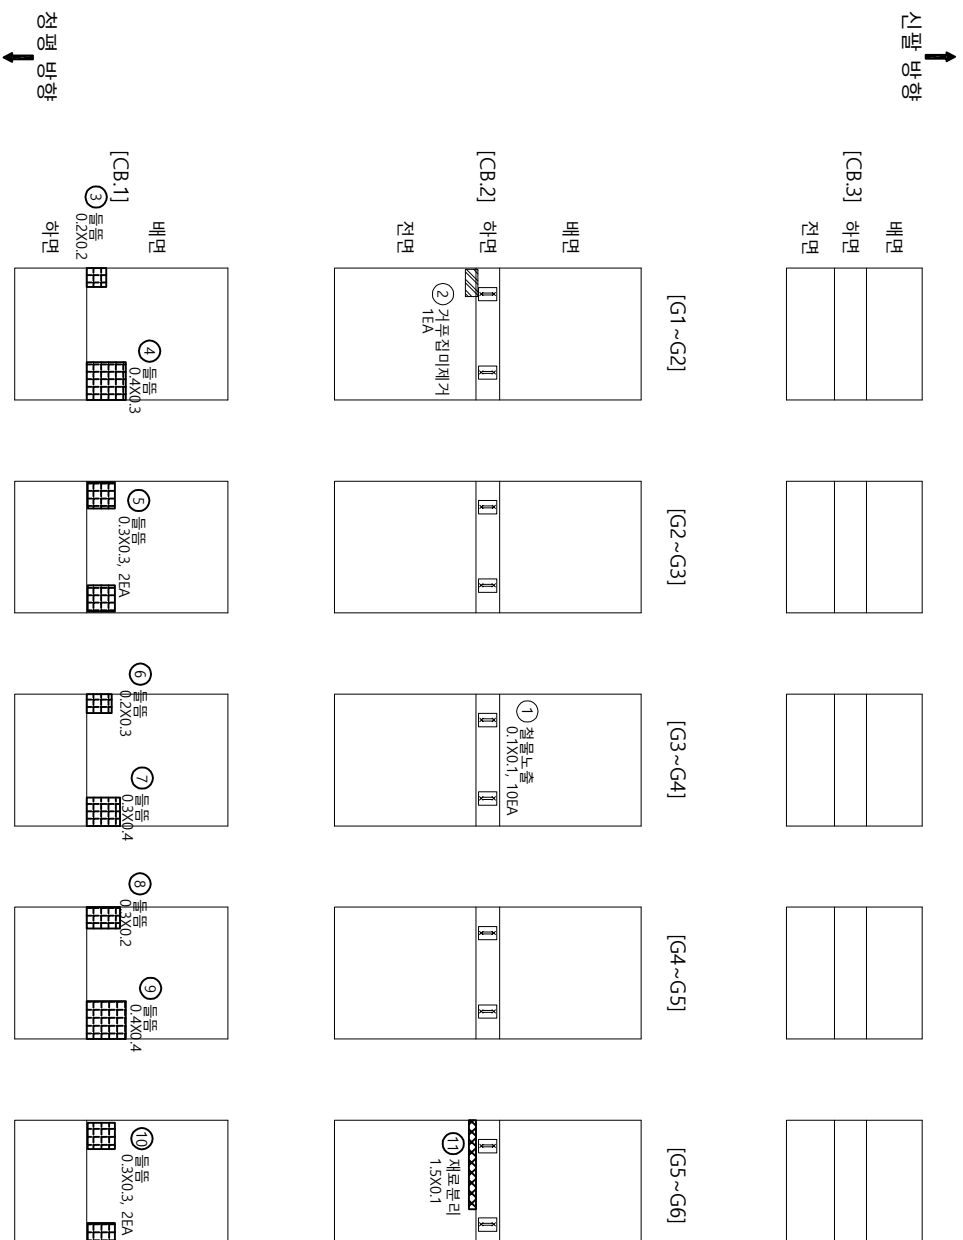
가
이
매
이
하

[illegible]


발 주 처					
의정부국토관리사무소					
	광양급열	장문리 급열	영 역 명	구도37호서 자차(교상) 등 8개소 정밀안전점검 구역	
	파리, 파수	물고임 결빙			
	바위, 슬로프	배회	보적물		
	철근노출	전 하	열 화		
	부식	저울, 변형	기 타	도 입 법 호	
				도로법 제 56조(교통안전행위) - 기표로 S6	

24

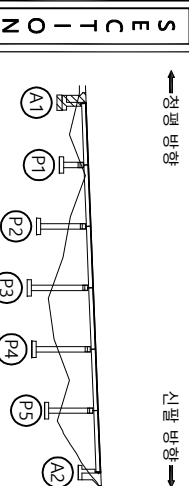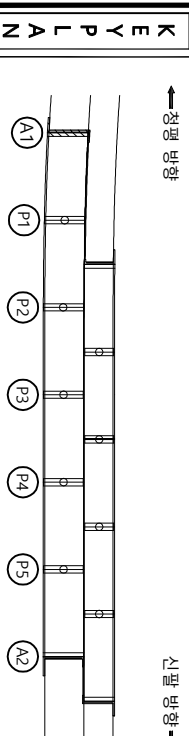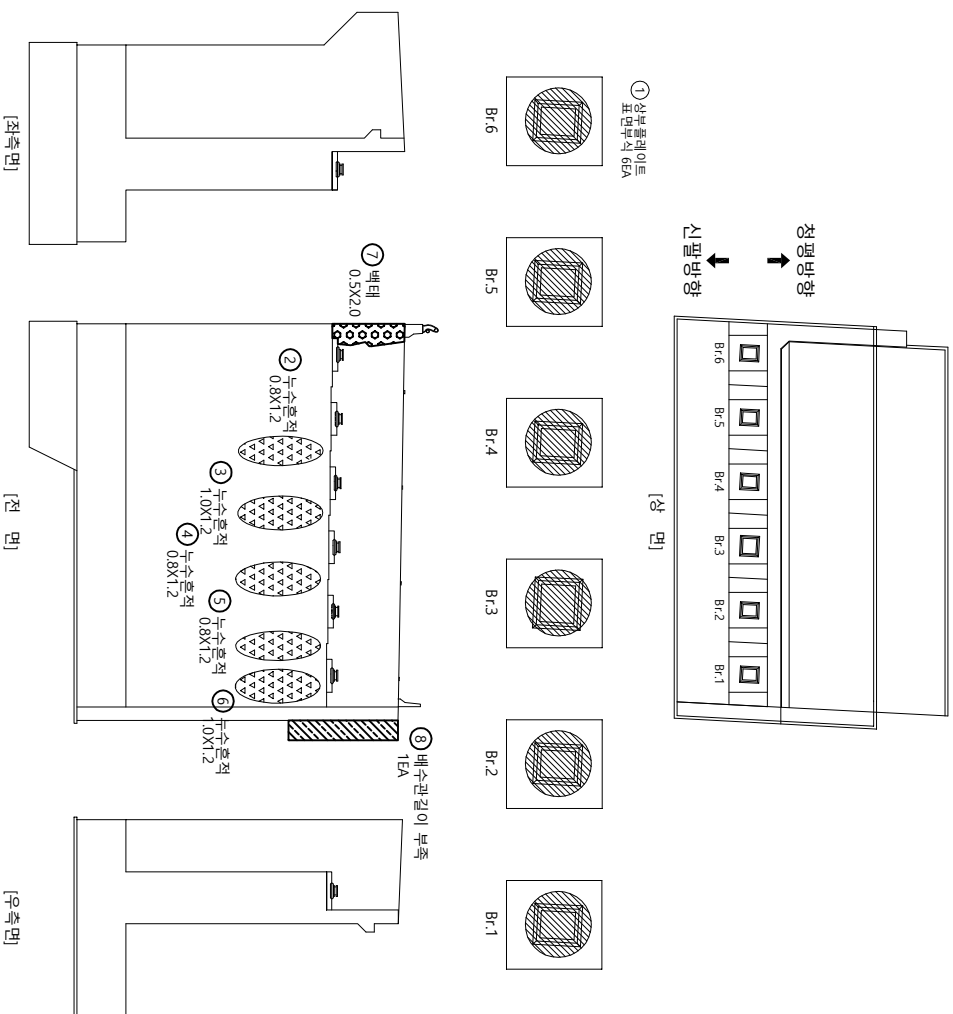
가
이
매
이
하

[illegible][illegible]

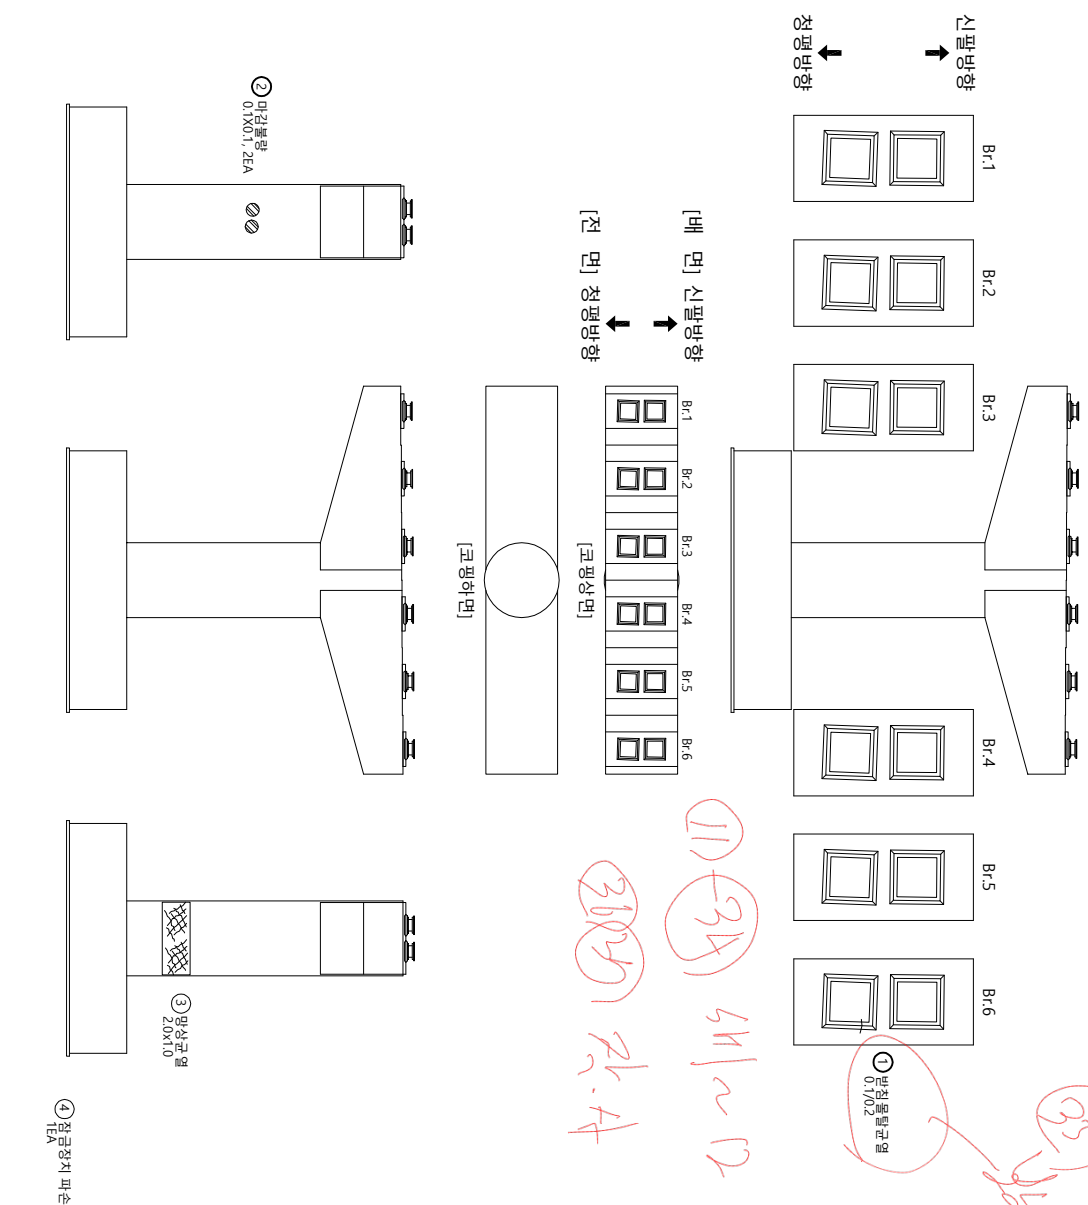
가
아
바
야
하

[illegible]

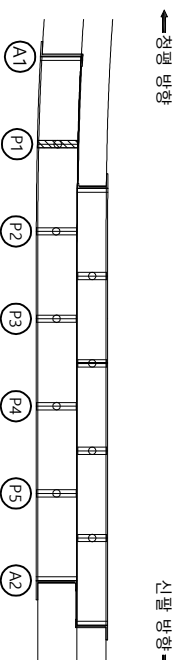KEY PLANE



NO-10MS

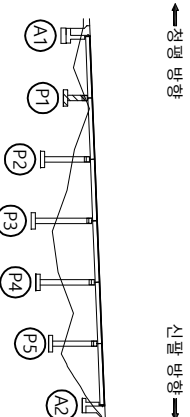


☞



발주처		의정부국토관리사무소	
	군 열		양상군열
	편지, 광동		백리 파산
	누수, 습윤부		배터
	철근노출		전하
	부식		전공, 변형
			재료분리
			물고임, 결빙
			회절물
			열화
			기타
종이 열		수도37호서 자차1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역	
도면 열		자차1교(신명영) - 교각 P1	
도면 번호			

순 상 물 량 표




번호 구분	순상내용	순상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량 단위
1 구	받침 돌발 균열(0.3mm미만)	0.1	0.1	1	1	0.10 m
2 구	받침 돌발 균열(0.3mm미만)	0.1	0.1	2	2	0.20 m
3 구	받침 돌발 균열(0.3mm미만)	0.1	0.1	2	2	0.20 m
4 구	배수관 길이 부족			1	1	1.00 EA
5 구	받침 돌발 균열(0.3mm미만)	0.1	0.1	1	1	0.10 m
6 구	받침 돌발 균열(0.3mm미만)	0.1	0.1	2	2	0.20 m
7 구	받침 돌발 균열(0.3mm미만)	0.1	0.2	2	2	0.40 m
8 구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5	1	1	0.50 m
9 구	철물 노출		1.0	1.0	72	72.00 m ²
10 구	홀입구 파손			1	1	1.00 EA
11 구	배수관 길이 부족			1	1	1.00 EA
12 신	누수원지		0.7	3.0	1	2.10 m ²

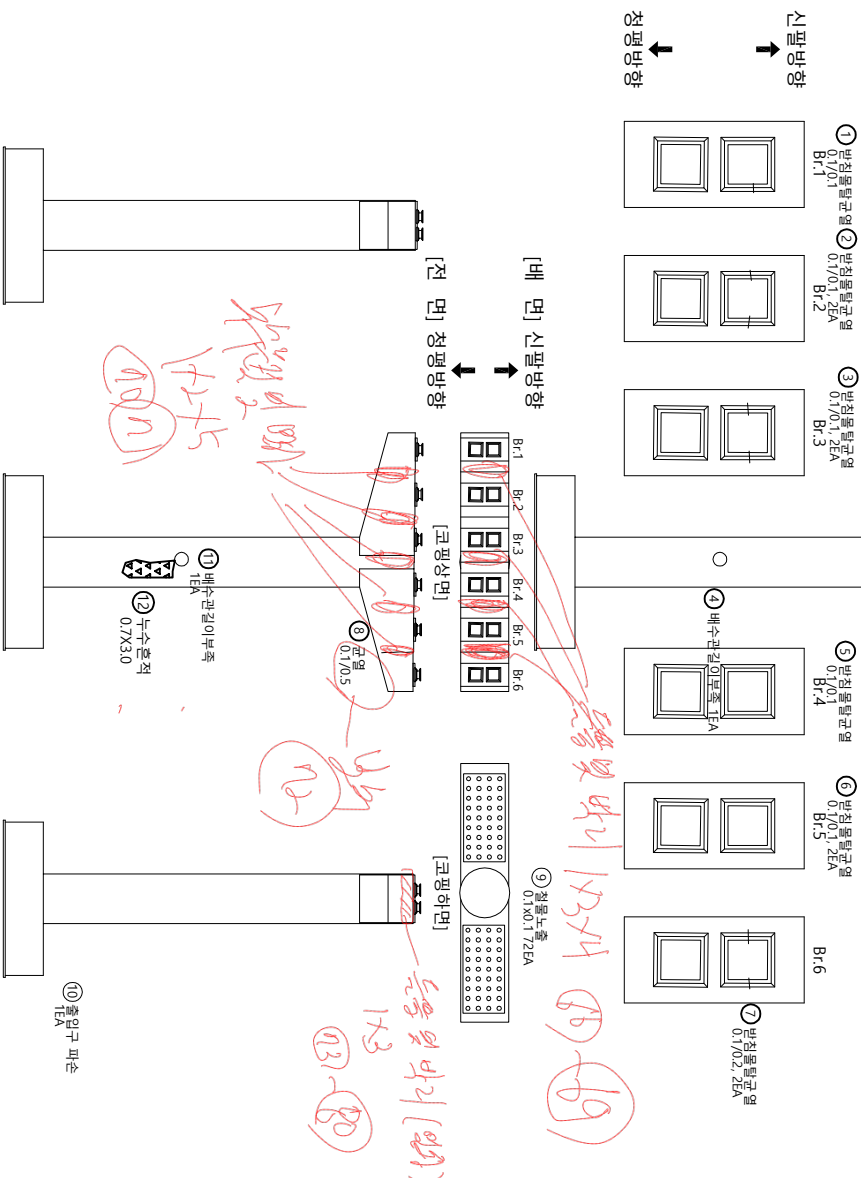

KEY PLAN		SECTION		범례		별주제
← 정평 방향		← 정평 방향		□ 균열	▨ 망상균열	의정부국토관리사무소 공역명 국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 강발안전점검 중역
→ 신팔 방향		→ 신팔 방향		☀ 편지, 공동	▨ 배리, 파손	
A1 P1 P2 P3 P4 P5 A2		A1 P1 P2 P3 P4 P5 A2		▨ 누수, 습윤부	▨ 벽면	
				▨ 철근노출	▨ 침하	
				▨ 부식	▨ 좌굴, 변형	▨ 열화
						▨ 기타
						도면번호 자작1교(신팔방향) - 교각 P2


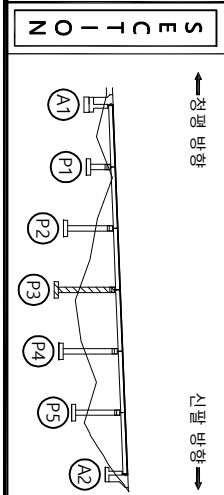
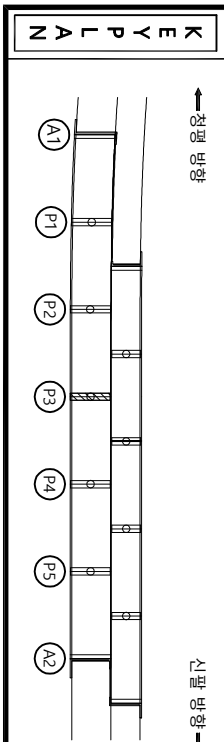
[illegible]

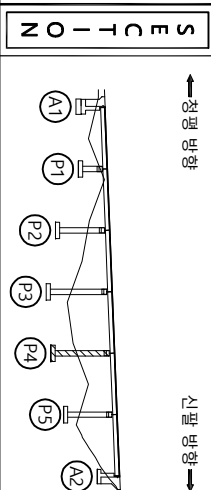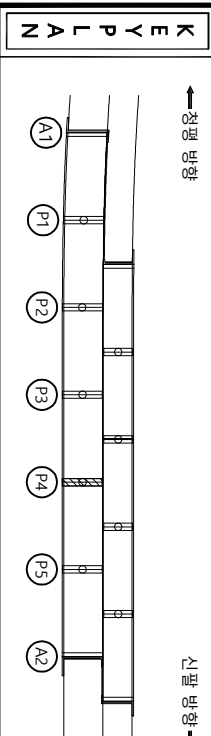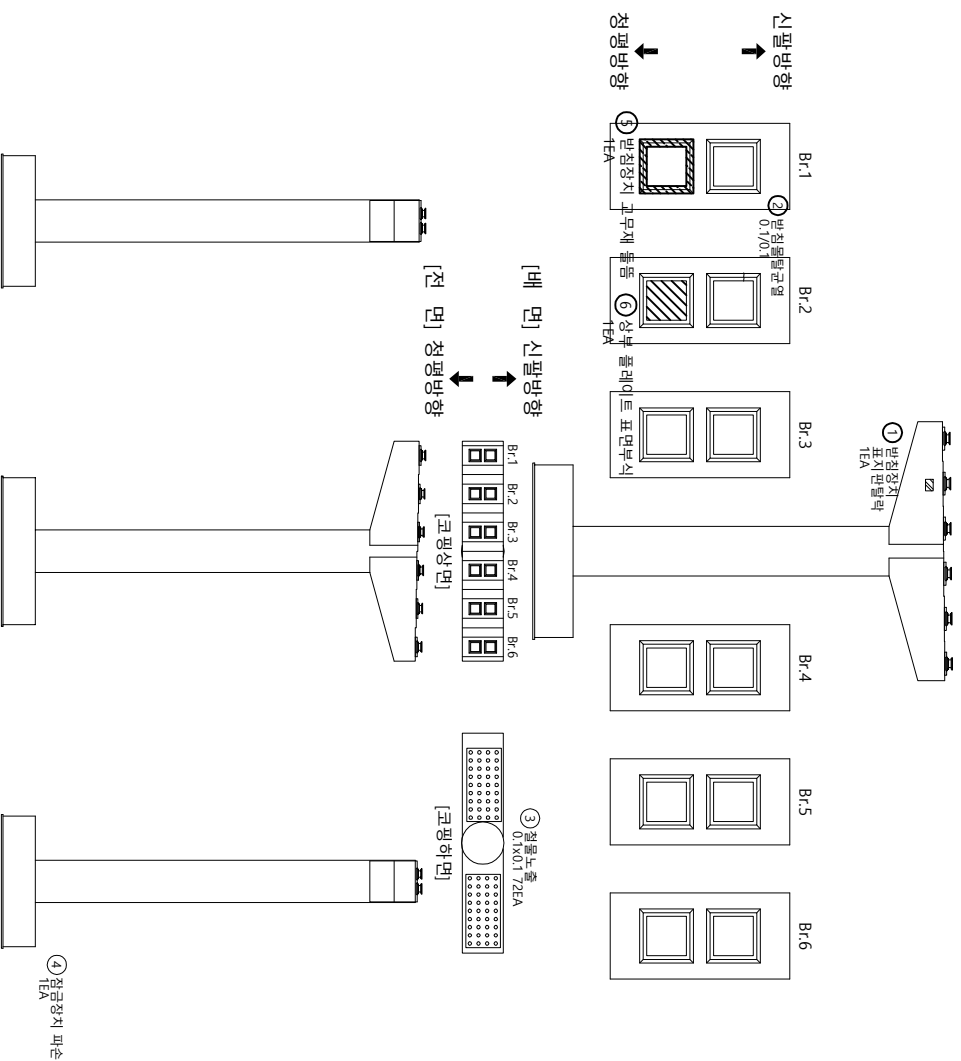가
이
매
이
하

[illegible]




부속		주요	
부식	구멍	방수구멍	발수벽 의정부·도당리사무소 양역영 주교좌신 자각1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 운영
편식, 공동	벽리 파손	물고임, 결빙	
누수, 슬로워	배터	파괴물	
절단노출	전하	열화	
파괴변형	기타	도면번호	자각1교(신발명형) 교각 P4 29

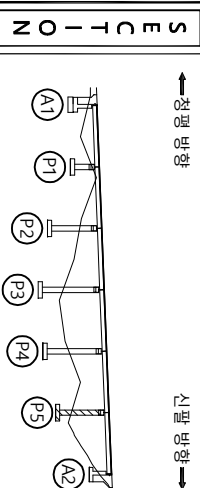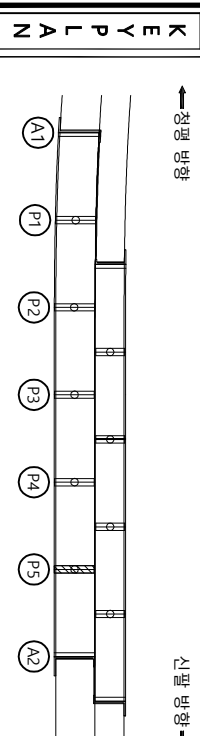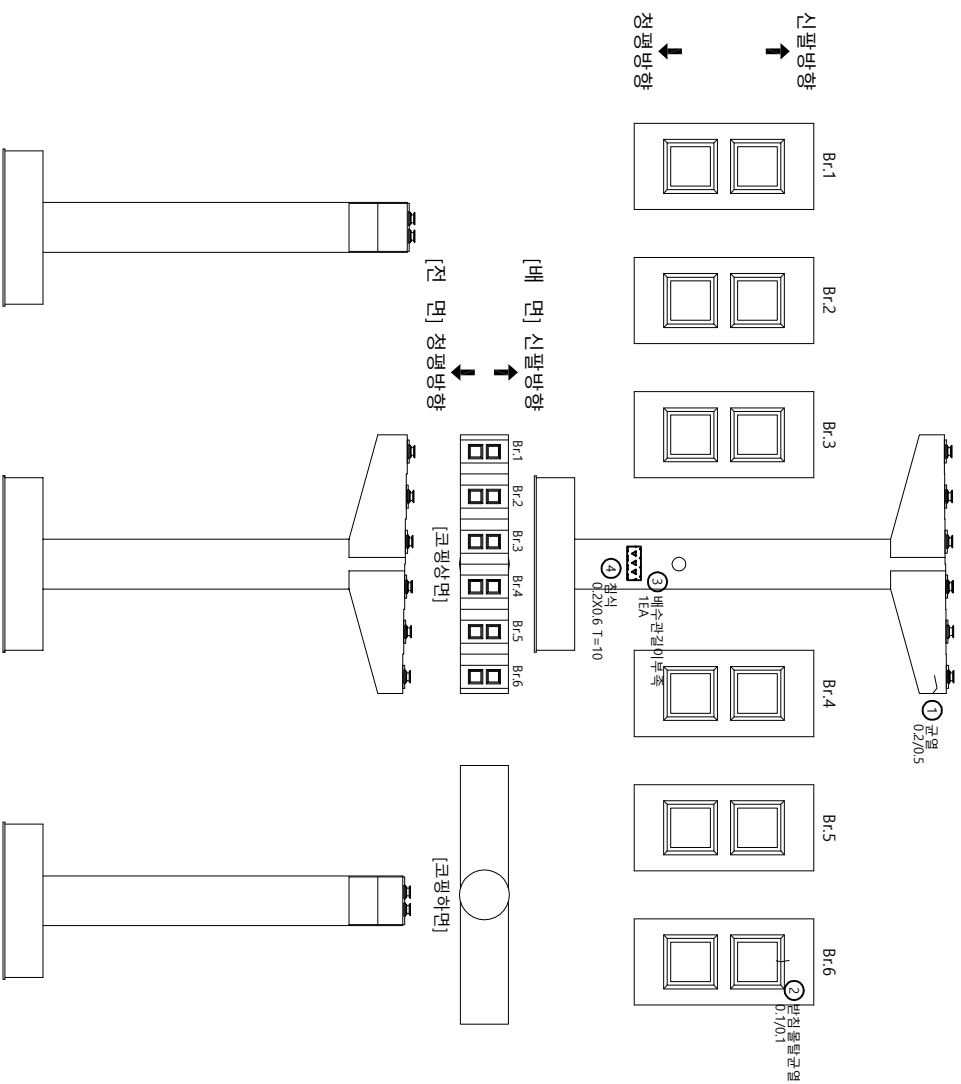가
나
다
라
마

[illegible]

발주처		의정북구투표관리사무소	
용역명	국·37호선 자차(교차) 등 8개소 정밀안전점검 용역		
자재분리		자재분리	
방수, 방열		방수, 방열	
배기		배기	
절차		절차	
기타		기타	
도면명	자차(교(신발광영)) - 교각 P5	도면번호	30

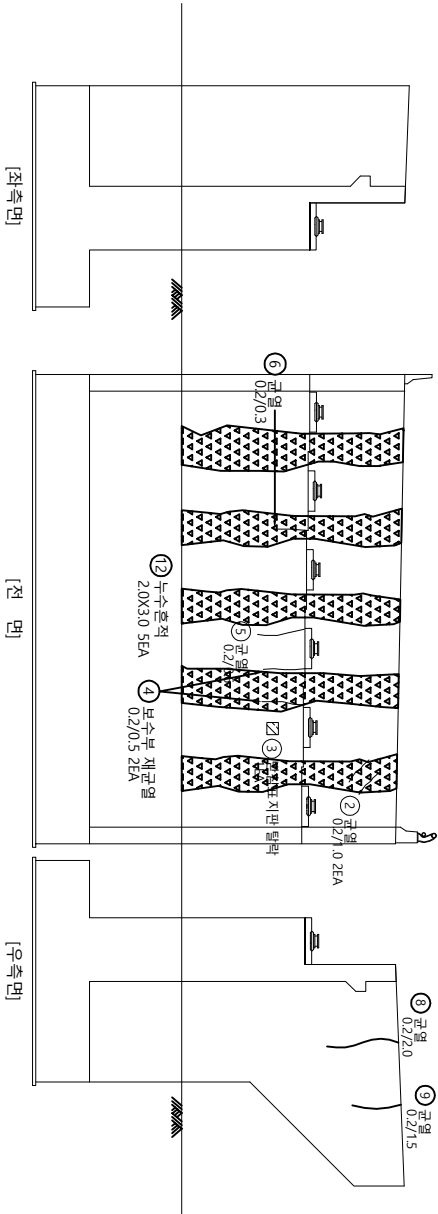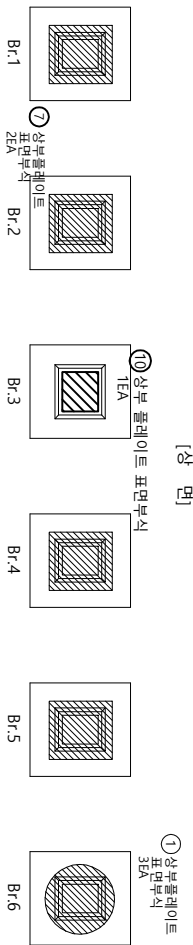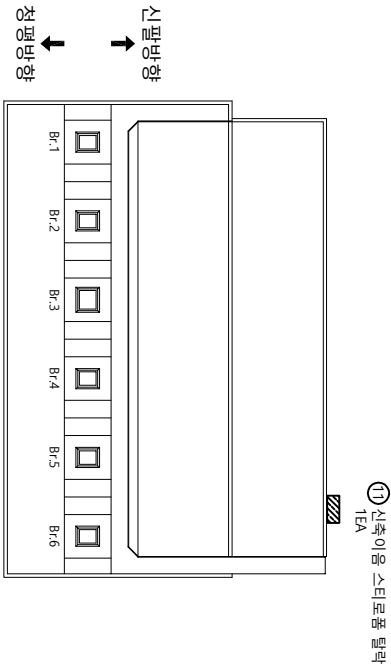순 상 물 량 표



번호 구분	순상내용	순상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량 단위
1 구	상부 플레이트 표면부식			3	3.00	EA
2 구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.00	2	2.00	m
3 구	발진 표지판 탈락			1	1.00	m
4 구	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.2	0.5	2	1.00	m
5 구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6	1	0.60	m
6 구	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3	1	0.30	m
7 구	상부 플레이트 표면부식			2	2.00	EA
8 구	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0	1	2.00	m
9 구	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5	1	1.50	m
10 신	상부 플레이트 표면부식			1	1.00	EA
11 신	신축이음 스티로폼 탈락			1	1.00	EA
12 신	누수문체	2.0	3.0	5	30.00	m ²

←정평 방향

신필 방향 →

←정평 방향

신필 방향 →

KEY PLAN

SECTION

범례

	균열		망상균열		철근보리	별 주 지 의정부국토관리사무소 공 역 량 국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
	관저, 관통		배리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 테		표적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 량 자작1교(신필방향) - 교대 A2
	부식		좌굴, 변형		기 타	도면 번호 31