
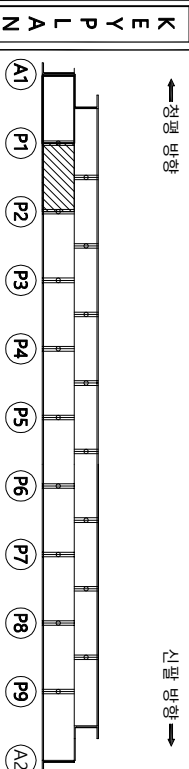
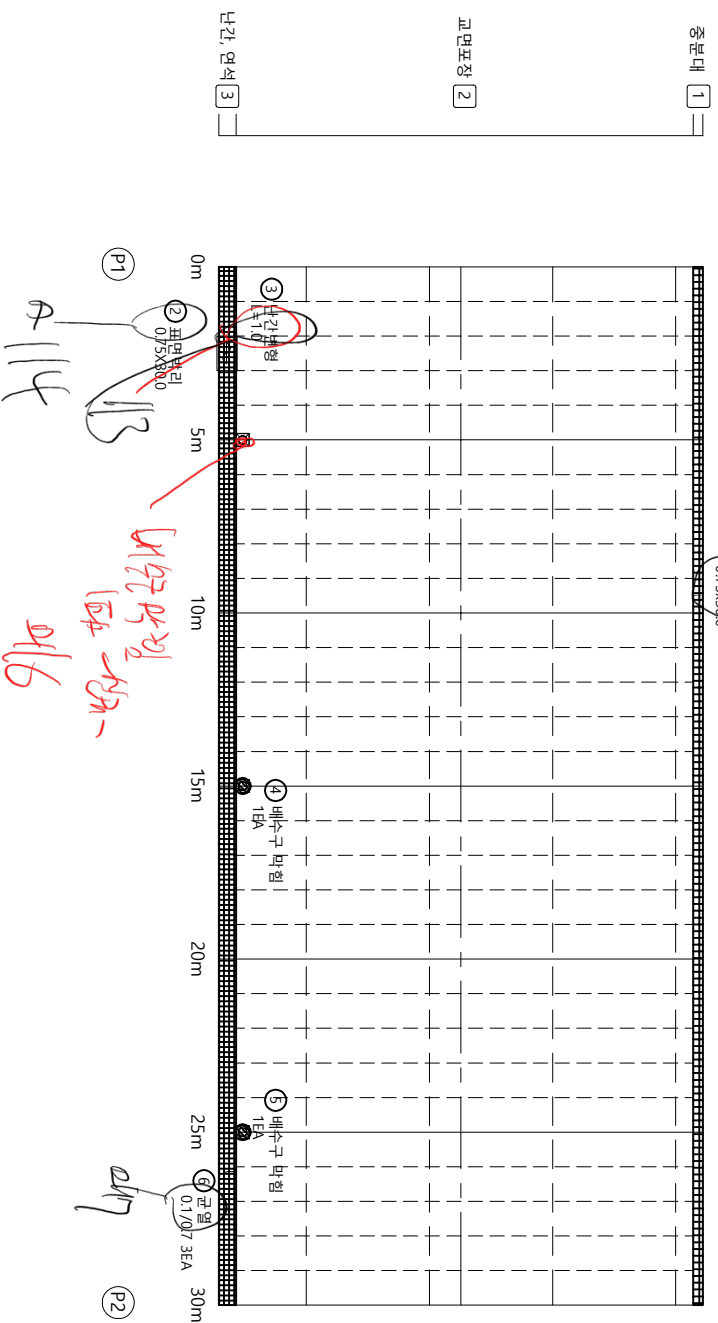


가
이
매
이
하

원형구분	승선내용	승선현황					비고
		폭 (mm)	깊이 (m)	너비 (m)	개소	물량 단위	
1 구	표면배리	0.8	30.0	1	22.50	m ³	
2 구	표면배리		0.8	30.0	1	22.50	m ³
3 구	단면배형		1.0		1	1.00	m
4 신	배수구 막힘				1	1.00	EA
5 신	배수구 막힘				1	1.00	EA
6 신	코울(0.3m(반))	0.1	0.7		3	2.10	m

↑
0차
0차
0차
0차

기
문
아
하
↓



패턴		기타	
	구름		양상(양면)
	햇지, 햇동		바리, 피스
	나무, 삼나무		목재
	줄고름		잔하
	부식		파를 변형
	기타		기타

발주처
의정부구로관리사무소

용역명
구도정호성 지차 고(하) 등 8개소
정밀안전진검 용역

도면명
지차2교(신리동 하) - 바닥판상면 S2

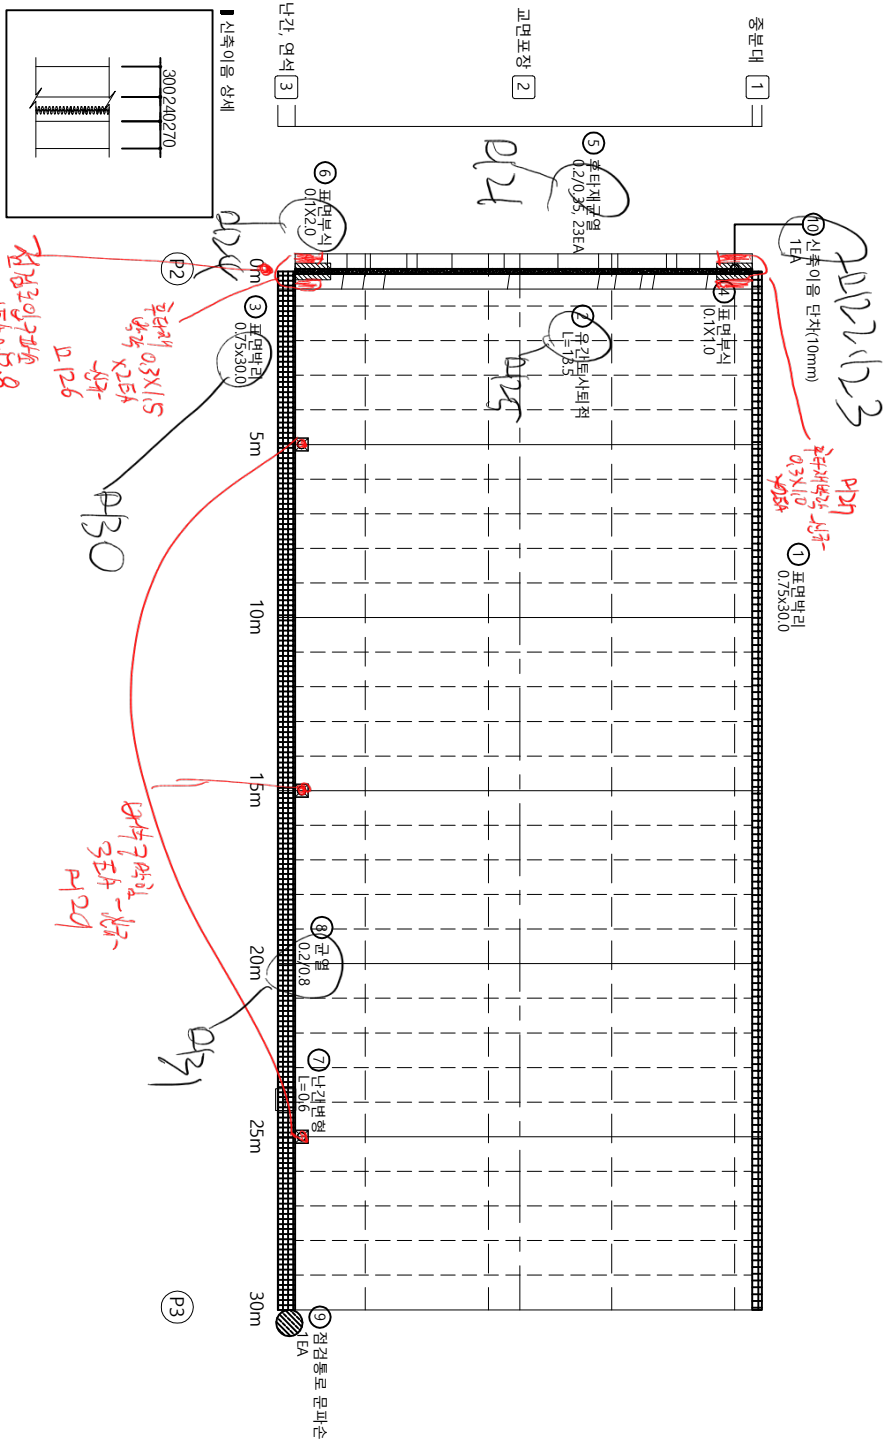
도면번호
02

순 상 물 량 표

← 정평 방향

신팔 방향 →

P118 P2 신축전경
P119 P2 외상관
P120 P2 신축유근 0.2mm



번호 구분	순상내용	순상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량 단위
1 구	표면바리	0.8	30.0	1	22.50	m ²
2 구	유근토사필적	13.5	1	13.50	m	
3 구	표면바리	0.8	30.0	1	22.50	m ²
4 구	표면바리	0.1	1.0	1	0.10	m ²
5 구	포타재공열(0.3mm미만)	0.2	0.4	23	8.05	m
6 구	표면바리	0.1	2.0	1	0.20	m ²
7 구	단간변형	0.6	1	0.60	m	
8 신	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8	1	0.80	m
9 신	점검통로 문바순			1	1.00	EA
10 신	신축이음 단차			1	1.00	EA

← 정평 방향

신팔 방향 →

정평방향

신팔방향

SECTION

1 2 3

범

규격

판지, 공동

배리, 파순

물고임, 결빙

용역명

국도37호선 자적1교(상) 등 8개소
강발안전점검 용역

부식

철근노출

침하

좌굴, 변형

기타

도면번호

03

순 상 물 량 표

A32 54 I25 상 61052

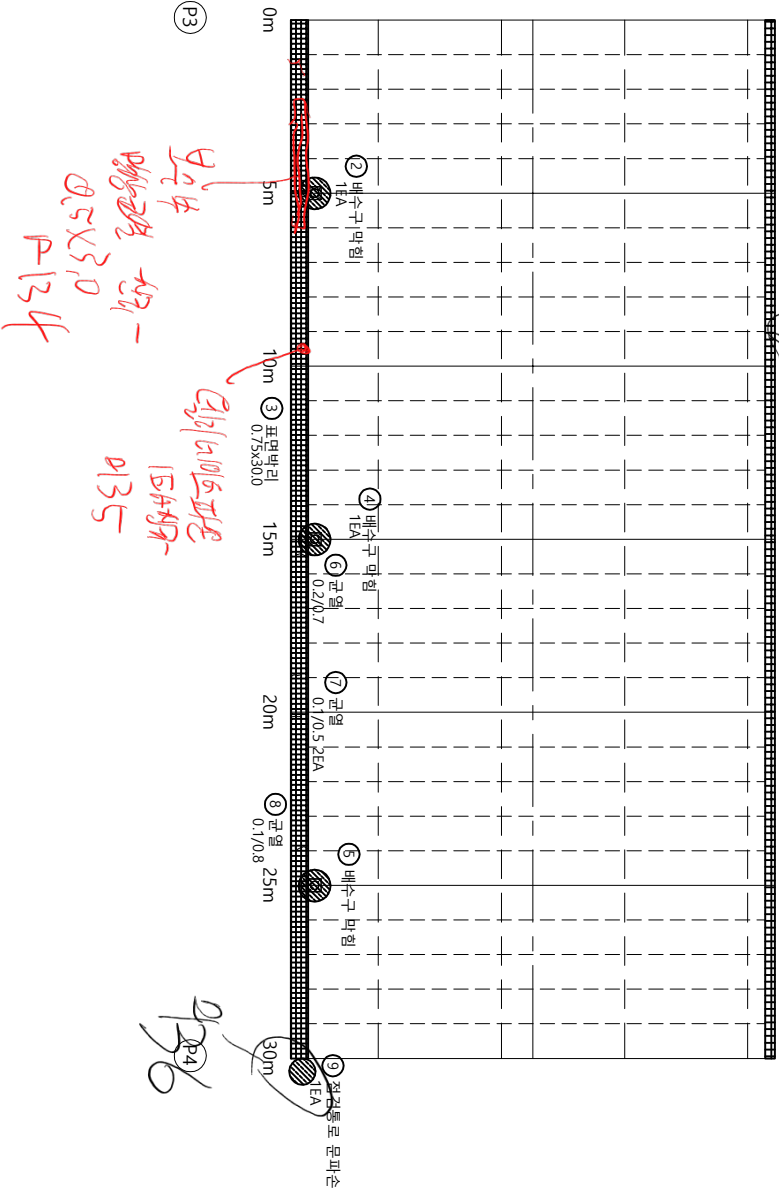
← 정평 방향

신팔 방향 →

중분대 1

교면포장 2

단간, 연석 3



번호 구분	순상내용	순상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소 개수	수량 단위
1 구	표면바리		0.8	30.0	1	22.50 m ²
2 구	배수구 막힘				1	1.00 EA
3 구	표면바리		0.8	30.0	1	22.50 m ²
4 구	배수구 막힘				1	1.00 EA
5 구	배수구 막힘				1	1.00 EA
6 신	균열(0.3mm(만))	0.2	0.7		1	0.70 m
7 신	균열(0.3mm(만))	0.1	0.5		2	1.00 m
8 신	균열(0.3mm(만))	0.1	0.8		1	0.80 m
9 신	점검통로 문파손				1	1.00 EA

← 정평 방향

신팔 방향 →

KEY PLAN

[정평방향]

[신팔방향]

SECTION

범례

균열

망상균열

재료분리

편지, 공동

바리, 파손

물고임, 결빙

누수, 습윤부

배터

피복물

철근노출

침하

열화

부식

좌굴, 변형

기타

별주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도37호선 자적1교(상) 등 8개소

도면명

자적2교(신팔방향) - 바닥판상면 S4

도면번호

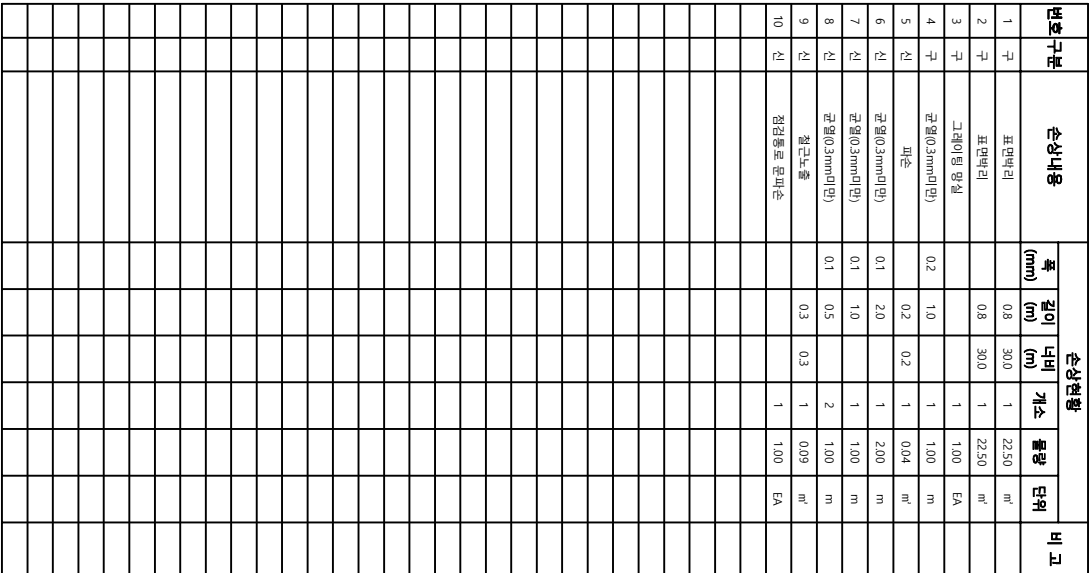
04

ID : 저작2교(신필방형) - 마닥판상면 S5 외관조사망도

다
오
배
이
표

「≥
≧
0≦
0≤

↓



고민포자 2

난간, 연식 3

≥
≧
0부
0하
↓

A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 A2

zc

[첨평방향]

[신]팔방위

五 四



 四

$$N$$

국토관리사무소

10



1

시각·표(8) 8
간전점점 영역

10

一

名



五
五
五

바다파사

10

四

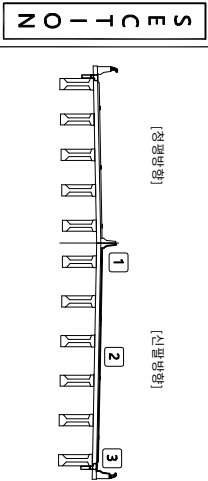
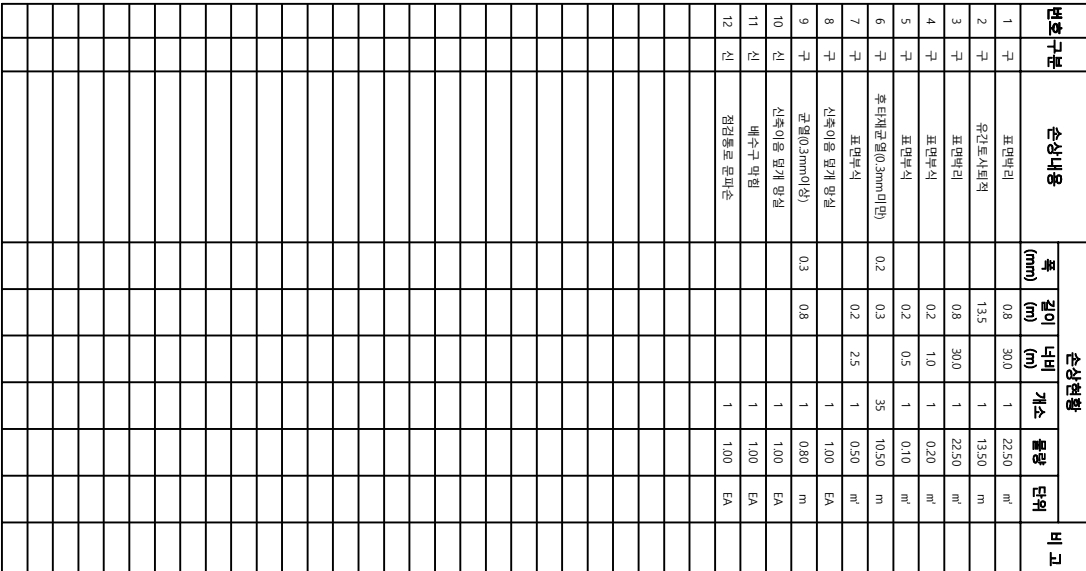
10
11
12
13

05

10

가
오
배
이
하

ㄱ
 ㅁ
 ㅂ
 ㅅ
 ↓



기		문		문	
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		단
	원지, 양동		단		

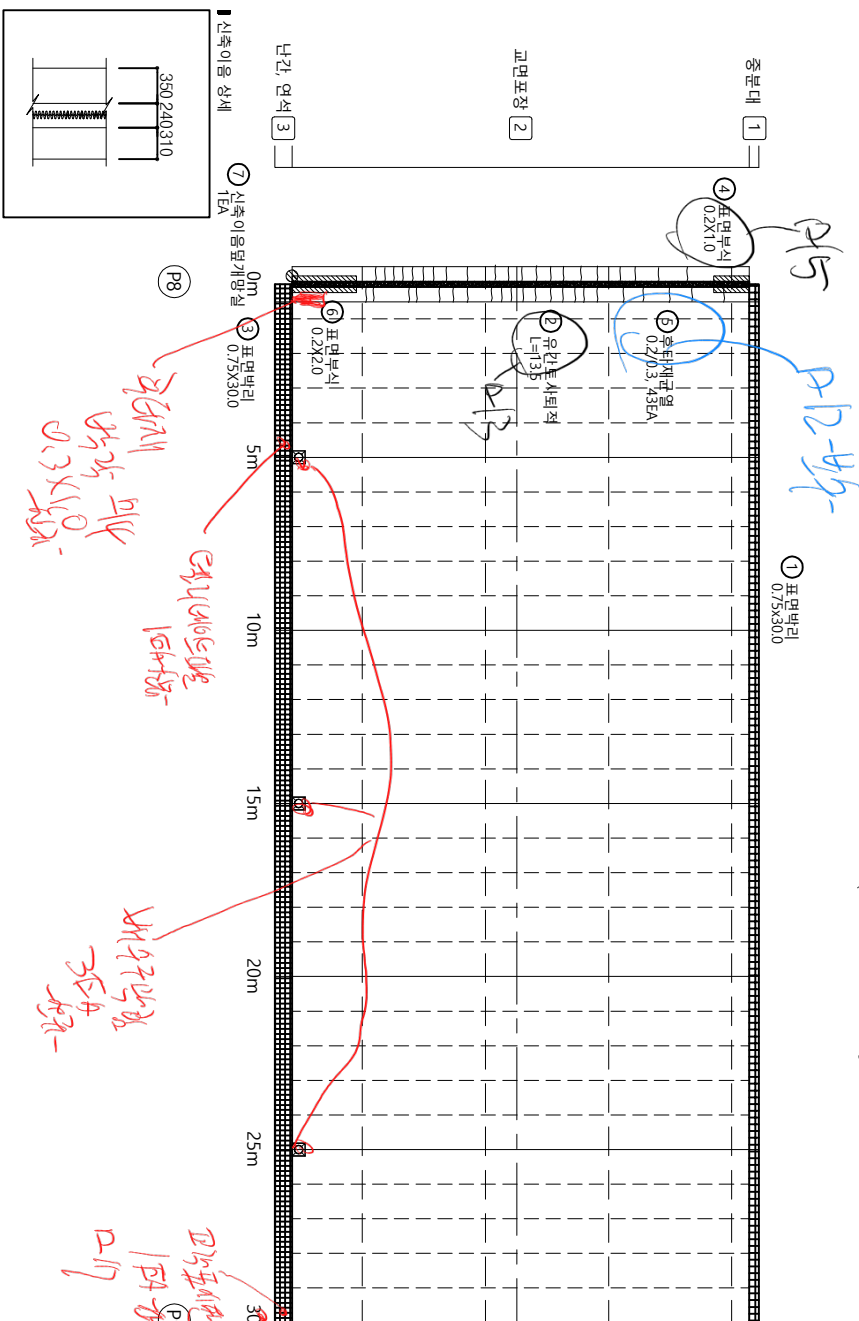
순 상 물 량 표

← 정평 방향

신팔 방향 →

D10 P8 신축재
예 P8 신축 재가 80mm

D16 S9 포장 상재영구



번호 구분	순상내용	순상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량 단위
1 구	표면박리	0.8	30.0	1	22.50	m ²
2 구	유간토사퇴적	13.5	1	13.50	m	
3 구	표면박리	0.8	30.0	1	22.50	m ²
4 구	표면부식	0.2	1.0	1	0.20	m ²
5 구	후타재균열(0.3mm미만)	0.2	0.3	43	12.90	m
6 구	표면부식	0.2	2.0	1	0.40	m ²
7 구	신축이음 밀개 양면			1	1.00	EA

← 정평 방향

신팔 방향 →

KEY PLAN

SECTION

범례

균열

관저, 공동

누수, 습윤부

철근노출

부식

망상균열

바리, 파손

백태

침하

좌굴, 변형

재료분리

물고기, 결빙

표적물

열화

기타

별주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도37호선 자적1교(상) 등 8개소

도면명

자적2교(신팔방향) - 바닥판상면 S9

도면번호

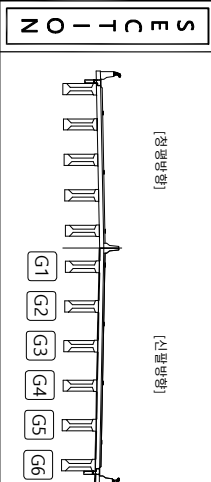
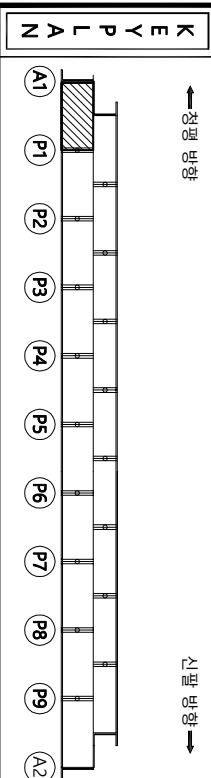
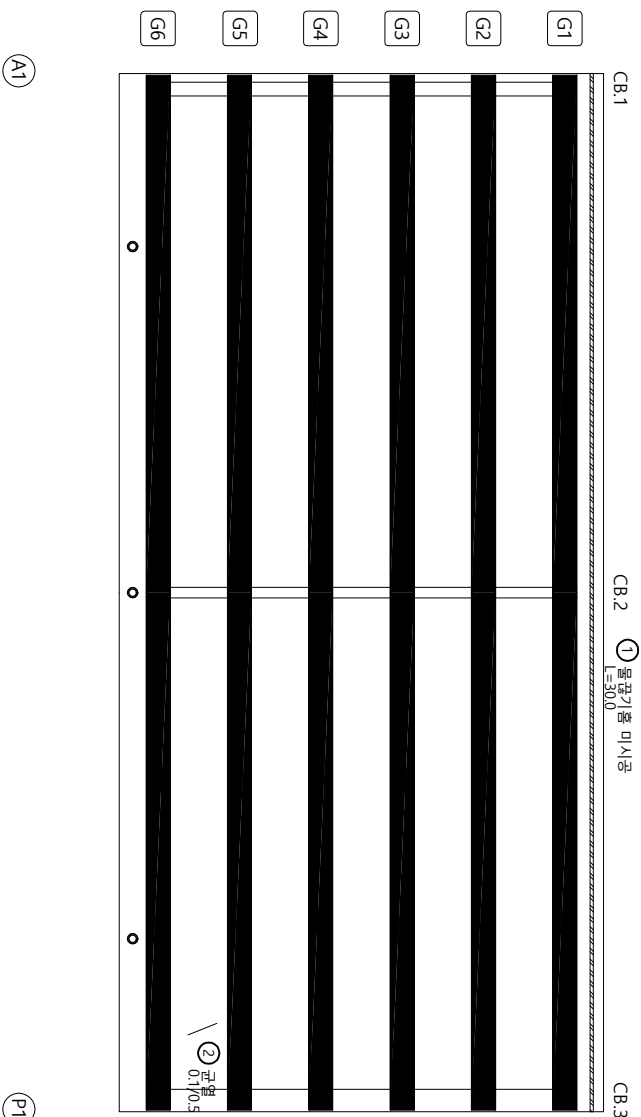
09

ID : 저작2교(신필방향) - 바다편하면 S1 외관조사만도

가
이
매
이
하

↑
0차
0차
0차
0차

「기
만
이
하
↓

[illegible]

五 四

	군 열		방산군열		재물분리	물 수 지	의정부국립한리사무소
	편지, 공동		배리, 파손		물고임, 결빙	옹 여 열	국도37호선 지각(교) 등 8개소 정밀안전점검 용역
	누수, 슬로프		벽 터		터작물	도 면 열	지각(교)신발방(영)·배덕면하면 5개소
	절단노출		전 하		열 화	도 면 열	지각(교)신발방(영)·배덕면하면 5개소
	부 시		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	11

ID : 자작2교(신팔방향) - 바다관하하면 S2 외관조사망도

가
아
바
야
하

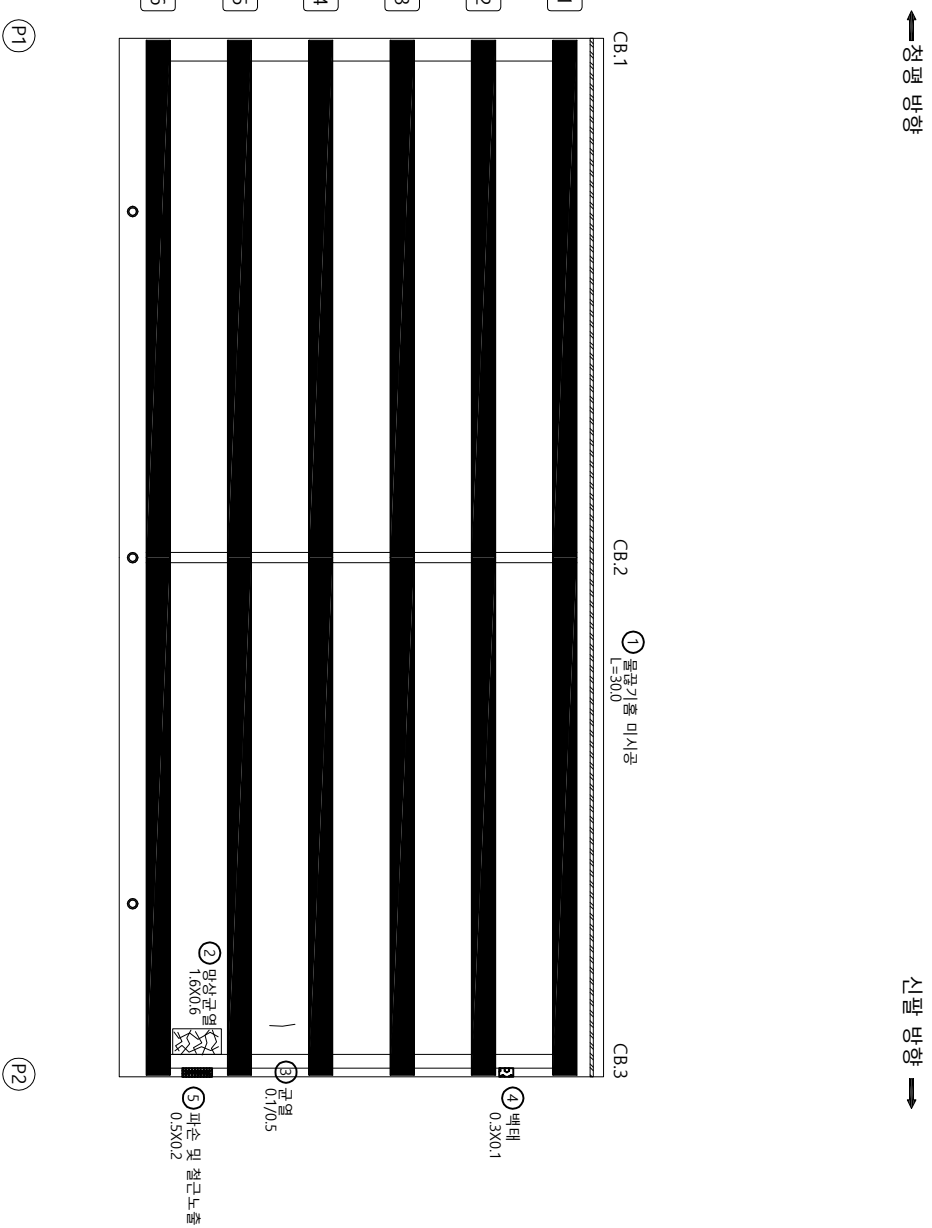
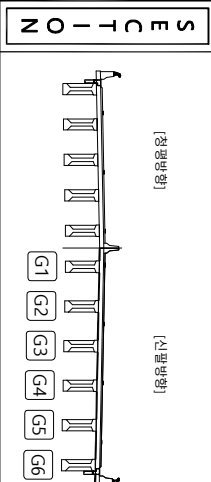
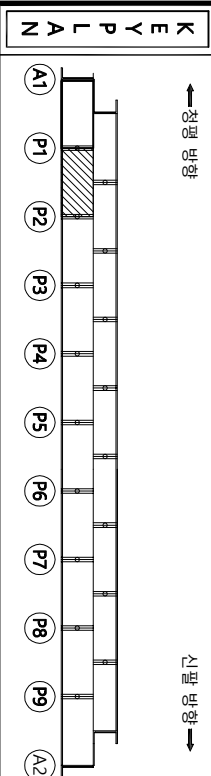
[illegible]

표		의정북독본·캘리사무소	
	편지, 공동		정복본리
	문별		정복본리
	누수, 슬로부		물구임, 절형
	절근노출		물구임, 절형
	배터		배터물
	점하		열화
	저굴, 변형		기타
	부식		도면명
	도면번호		자적(2교(신발방)), 배덕판하면 52

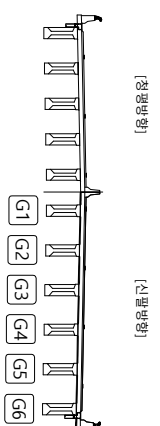
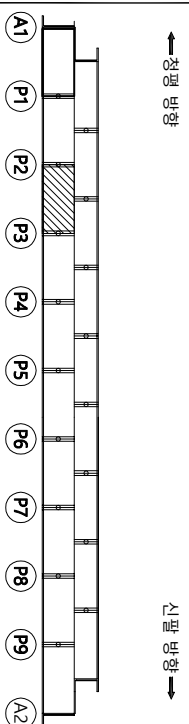
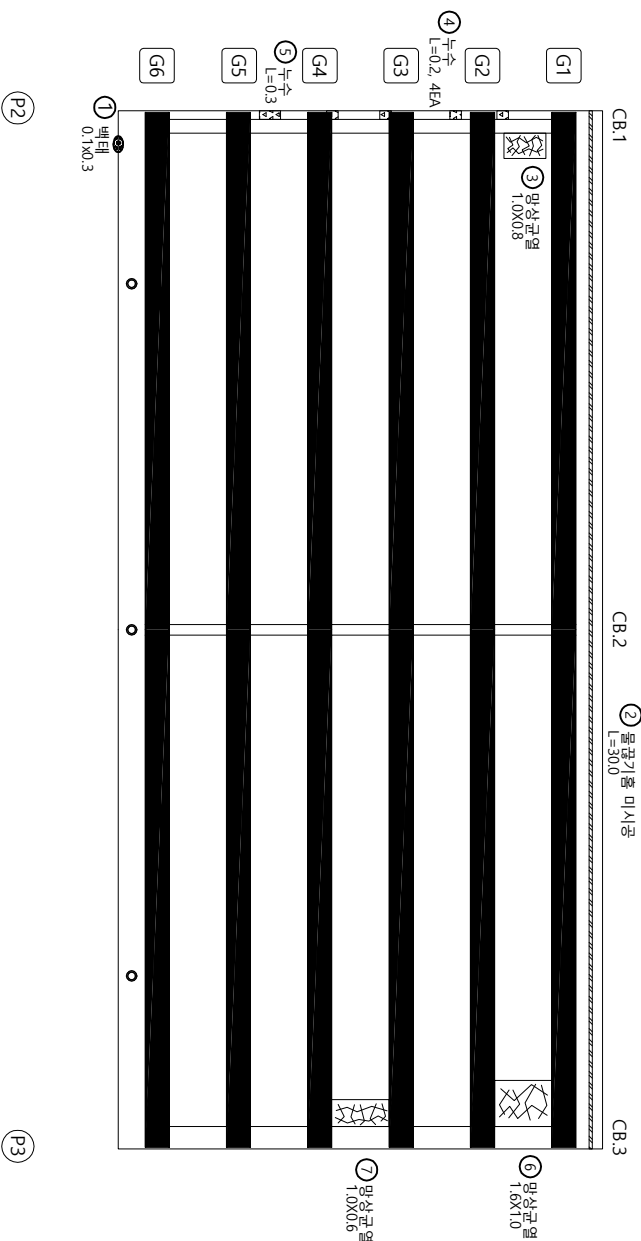
12

ID : 자작2교(신팔방향) - 바다관하하면 S3 외관조사망도

가
이
매
이
하

↑
0차
0차
0차
0차

「기
만
이
하」
↓

[illegible]

발주처		의정부 국토관리사무소	
용역명	국도37호선 자적1교차(하) 등 8기소 정밀안전점검 용역		
도면명	도면번호	평지, 파손 배터이 과적물 철거 철근노출 부식	균열 안전조치 지반복리 불고임, 결빙 기타
		비고 자적2교(인원방형) - 바닥면(하)면 S3	

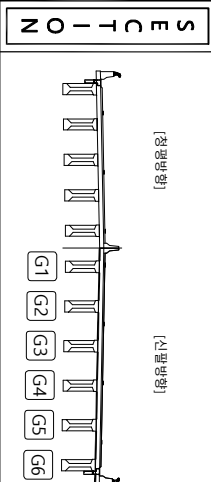
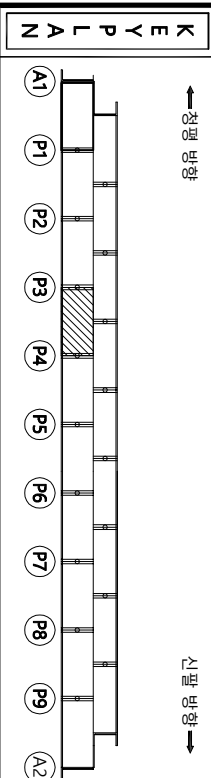
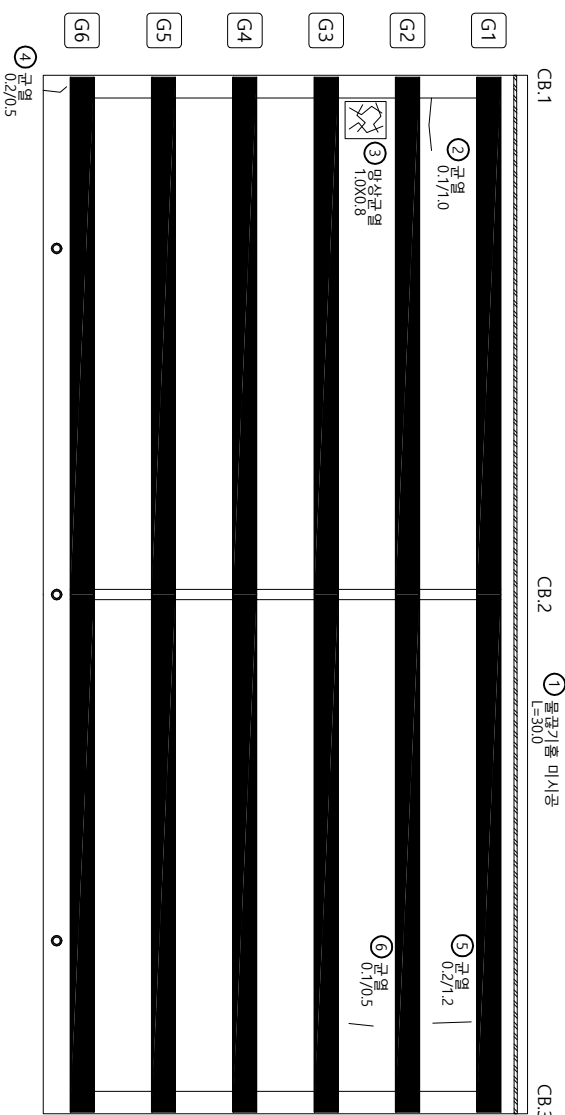
A full-page sheet of white graph paper with a uniform black grid. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 10 units high, covering the entire area except for a narrow margin at the top.

ID : 자작2교(신필방향) - 바다편하면 S4 외관조사망도

가
이
매
이
하

↑
0차
0차
0차
0차

「기
만
이
하
↓

[illegible]

☐ ☐

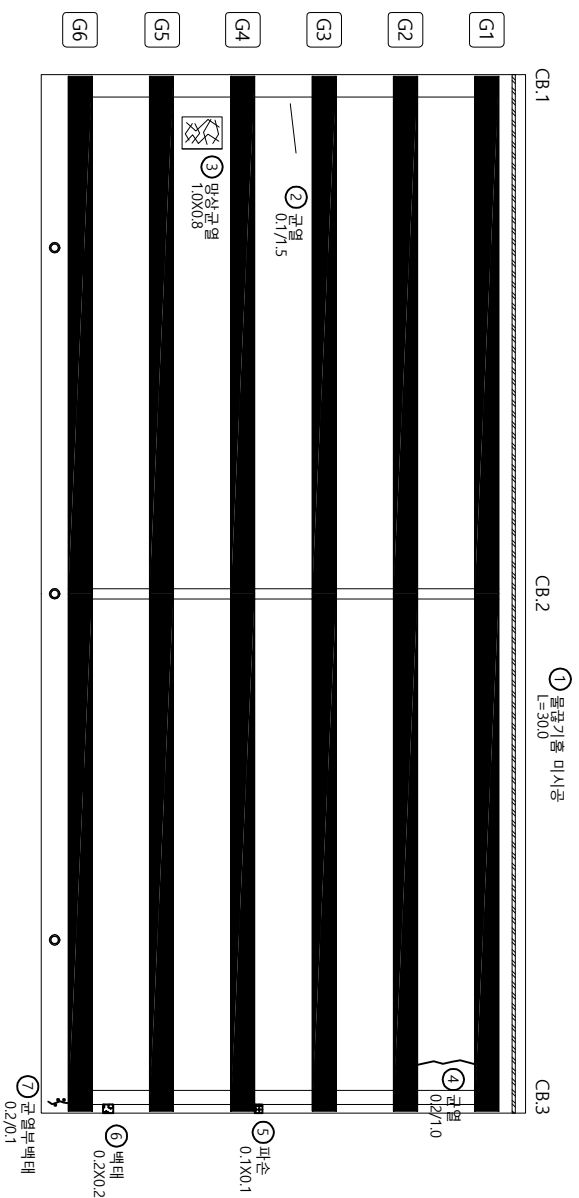
	문 열		만상단열		재료분리	물 수 저	의정부국토관리사무소 수도37호선 자차1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 운영
	편치, 공동		벽리, 파손		물고임, 결빙		
	누수, 슬로부		백 터		타격물		
	절근노출		침 하		열 화	도 전 명	
	부 시		좌굴 변형		기 타	도면 번호	
						자차2교(하행방 향), 바닥판 하면 54	

ID : 자작2교(신팔방향) - 바다관하하면 S5 외관조사망도

가
이
매
이
하


↑
0차
0차
0차
0차

「기
만
이
하
↓

[illegible]


↑
0초
0초
0초
0초

「이」
「이」
「이」
「이」
↓



[정답 4번]

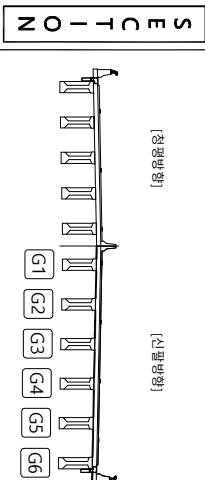
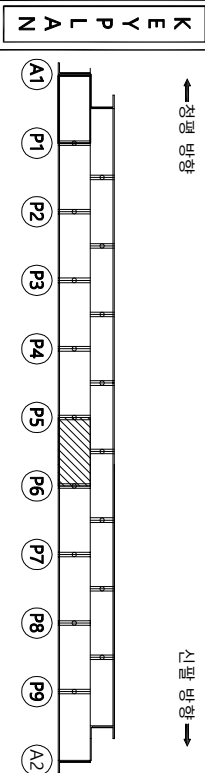
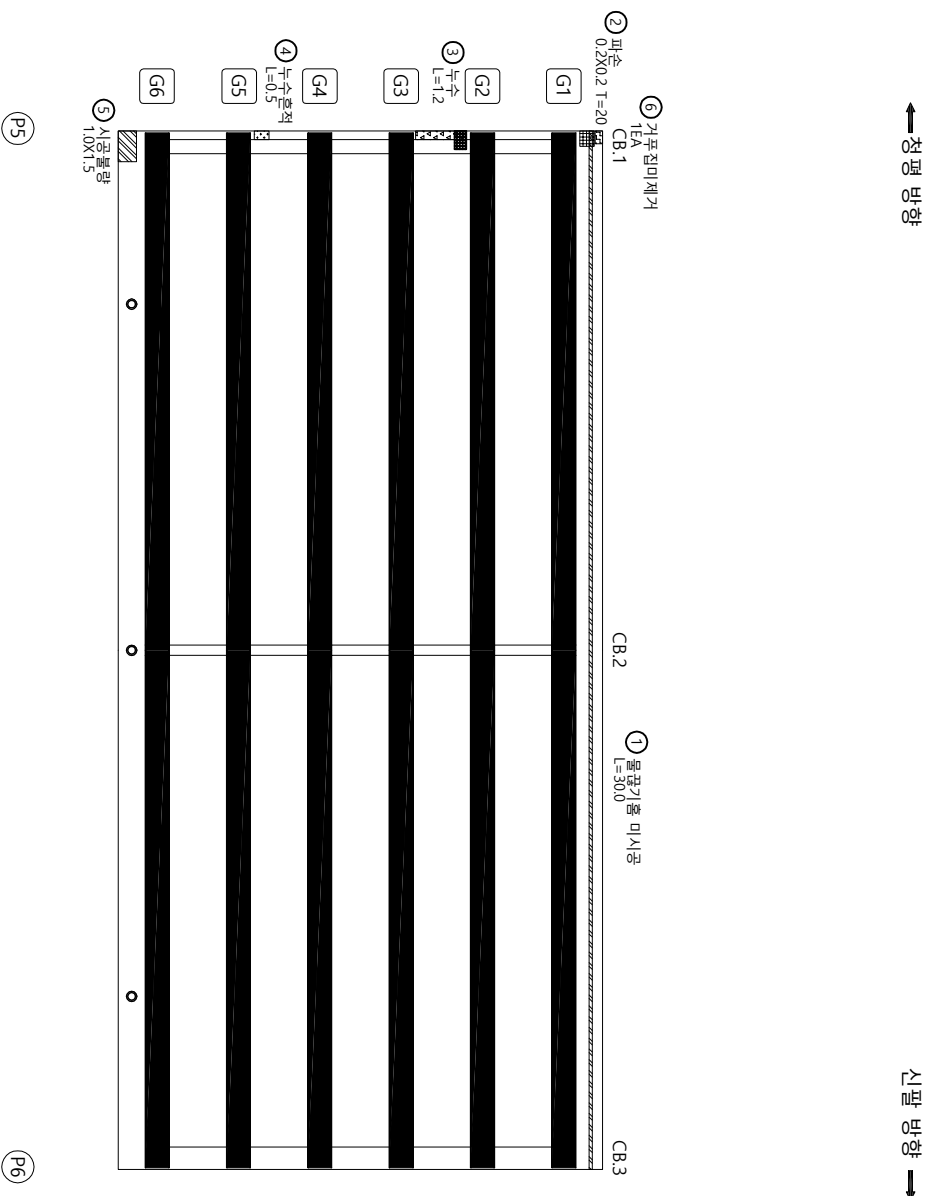
[인사말]



50 51

발주처		의정부구도관리사무소	
구명		양산자갈	
원지, 공동		바리, 파손	
누수, 슬로프		천정	
절단노출		천차	
부식		지붕, 변형	
		기타	
용역명		구도37호선 지차2교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역	
도면명		지차2교(상)발명영, 바닥하아면 S5	
도면번호		15	

ID : 자작2교(신팔방향) - 바다관하하면 S6 외관조사망도

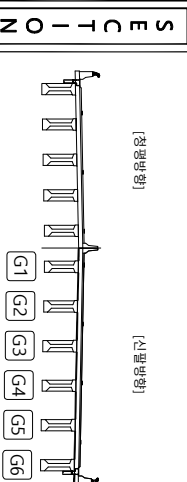
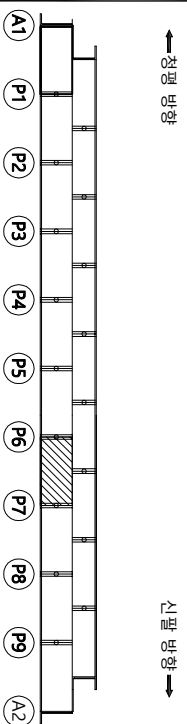
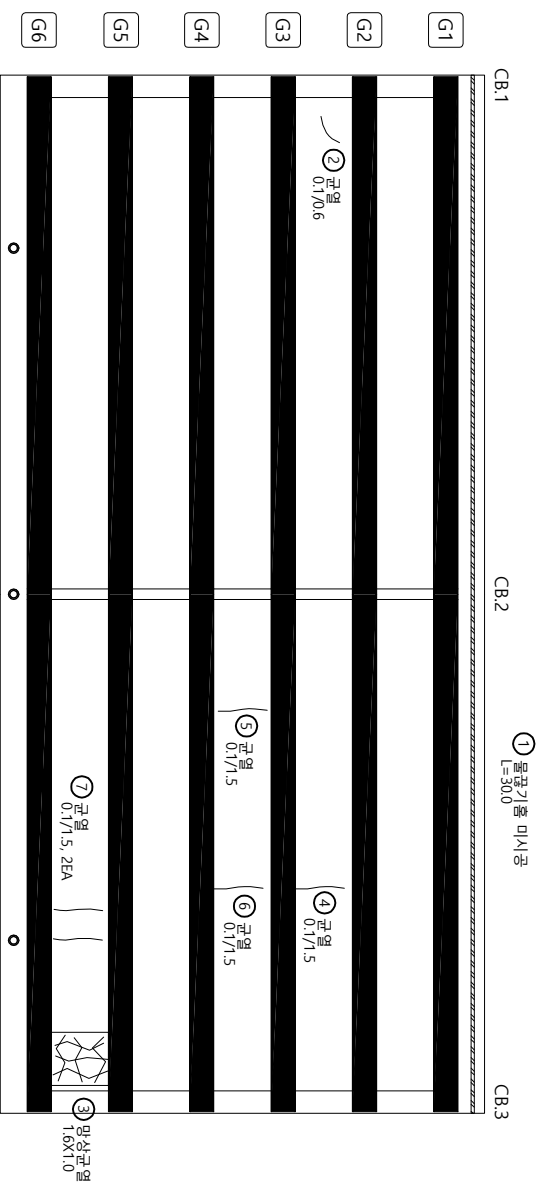
가
아
매
이
하[illegible]

ID : 자작2교(신팔방향) - 바다편하면 S7 외관조사망도

가
이
매
이
하

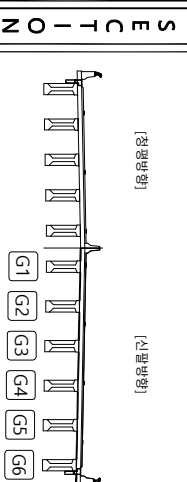
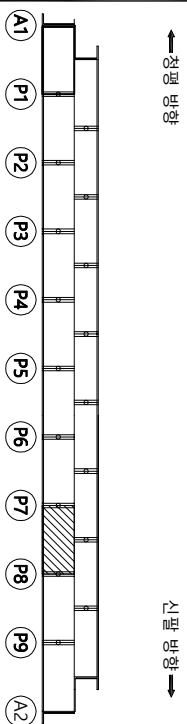
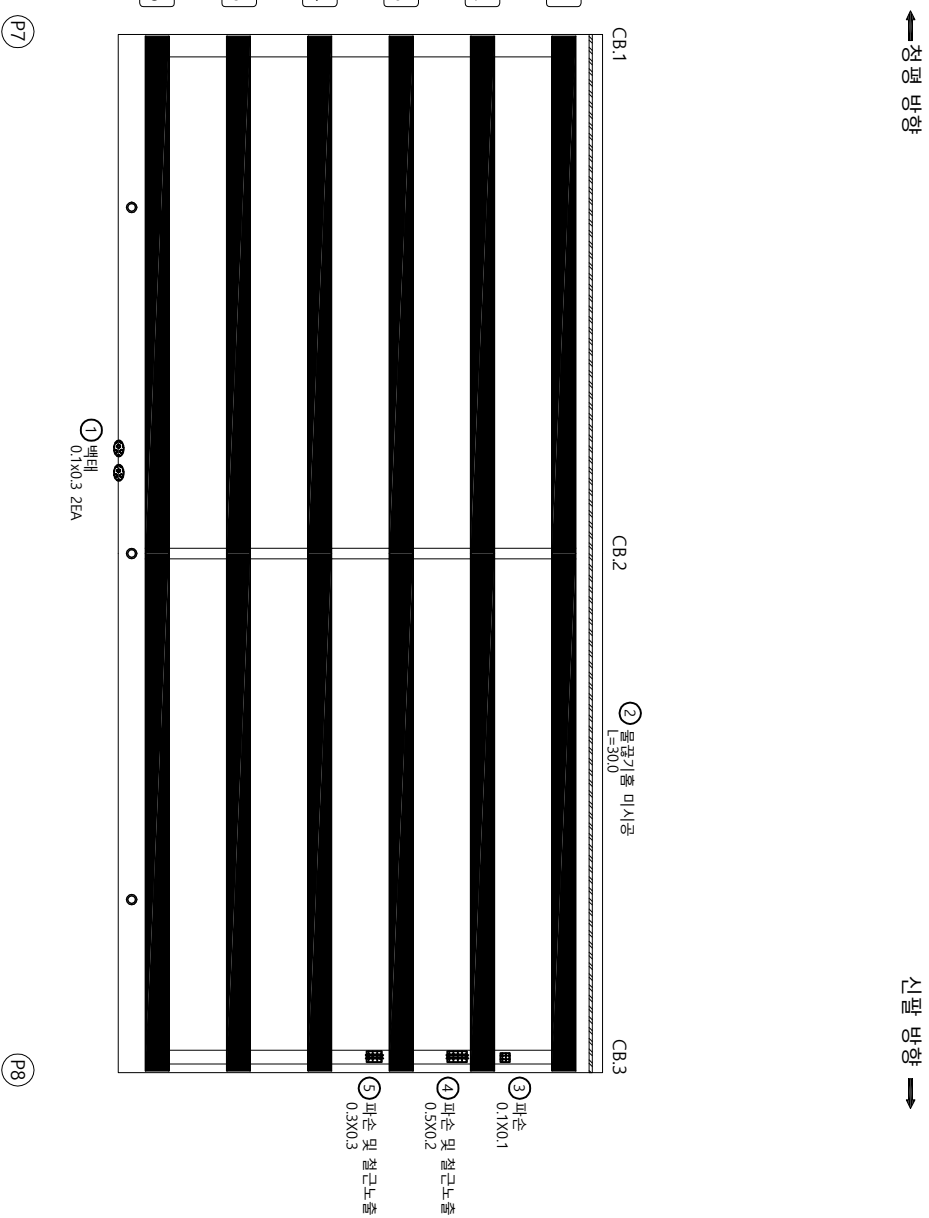
↑
0차
0차
0차
0차

「기
만
이
하
↓

[illegible][illegible]

ID : 자작2교(신팔방향) - 바다관하하면 S8 외관조사망도

가
이
매
이
하

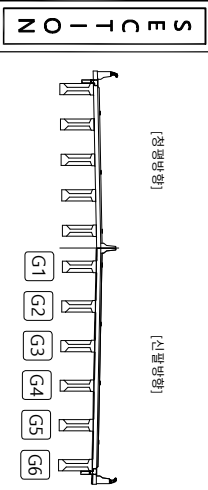
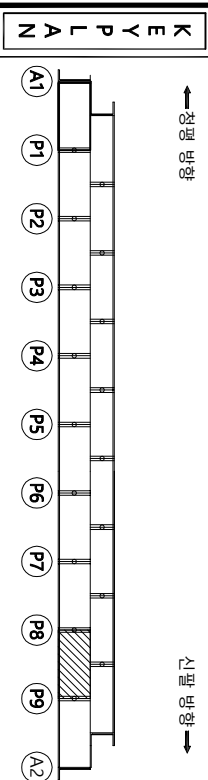
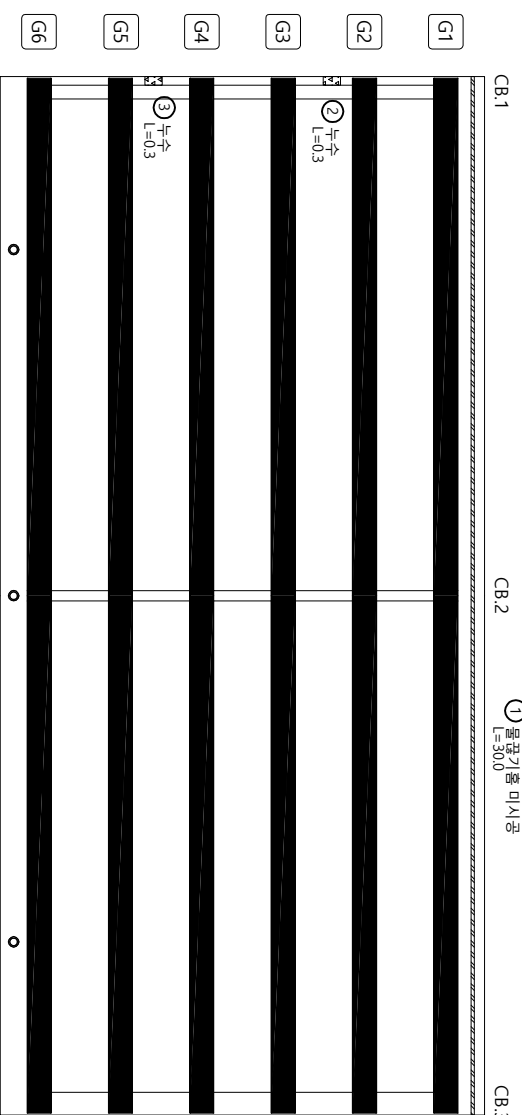
[illegible]

ID : 자작2교(신필방향) - 바다편하면 S9 외관조사망도

가
이
매
이
하

↑
0차
0차
0차
0차

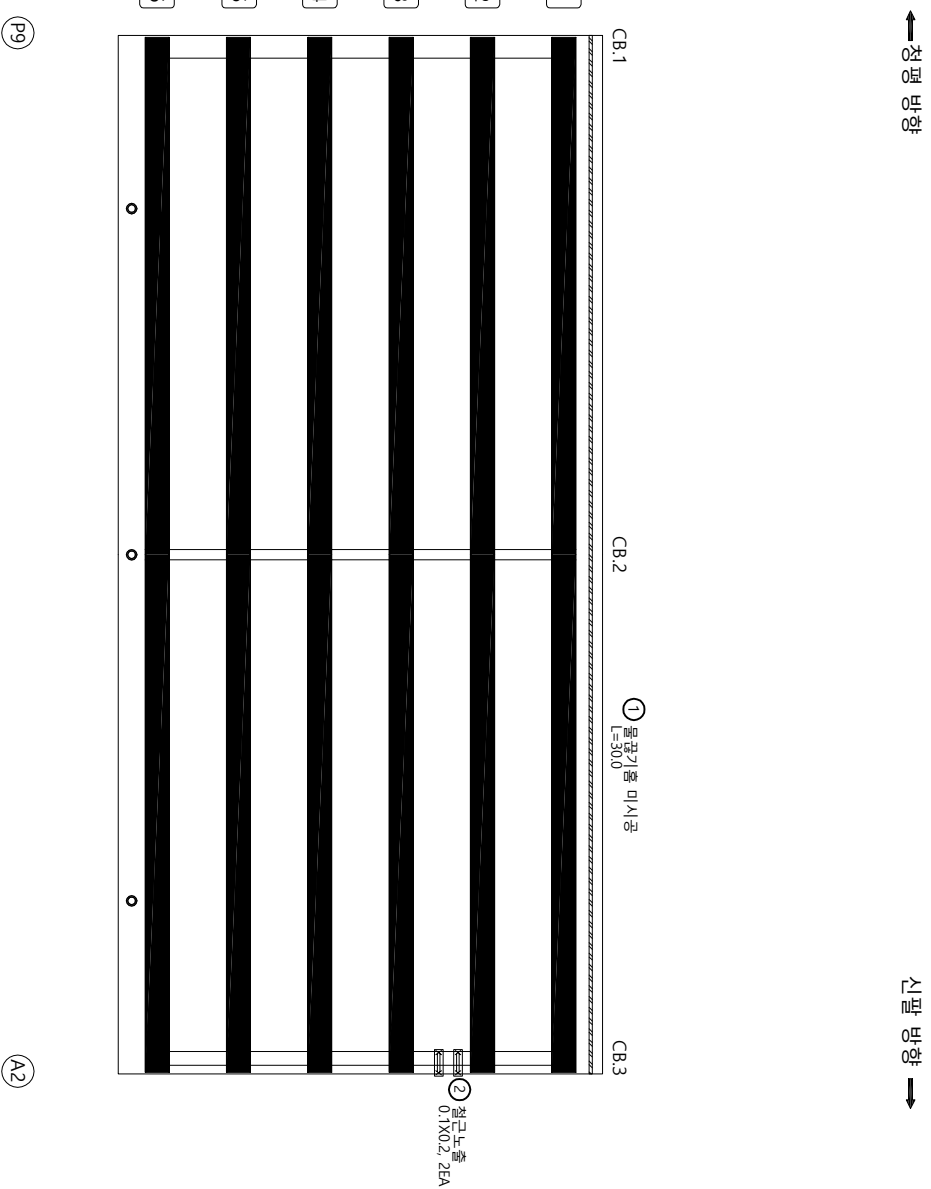
「기
만
이
하
↓

[illegible]


모

	잔 열		방상잔열		재열분리	열 수 지	의정부국립도서관사무소
	원지, 광동		방직, 파사		물고임, 결빙	용 어 열	국도37호선 차라기 교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용어
	누수, 슬룸부		파리		벽적물		
	재근교체		잔 하		열 화	도 면 열	차라기교(신발열 등) - 벽적면 하천 59
	부서		파동, 파형		기 타	도면 번호	19


ID: 자작2교(신필방항) - 바닥판하면 S10 외관조사망도

가
아
바
오
하[illegible]

↑
전
평
부
하

[illegible]

ZO-10MS



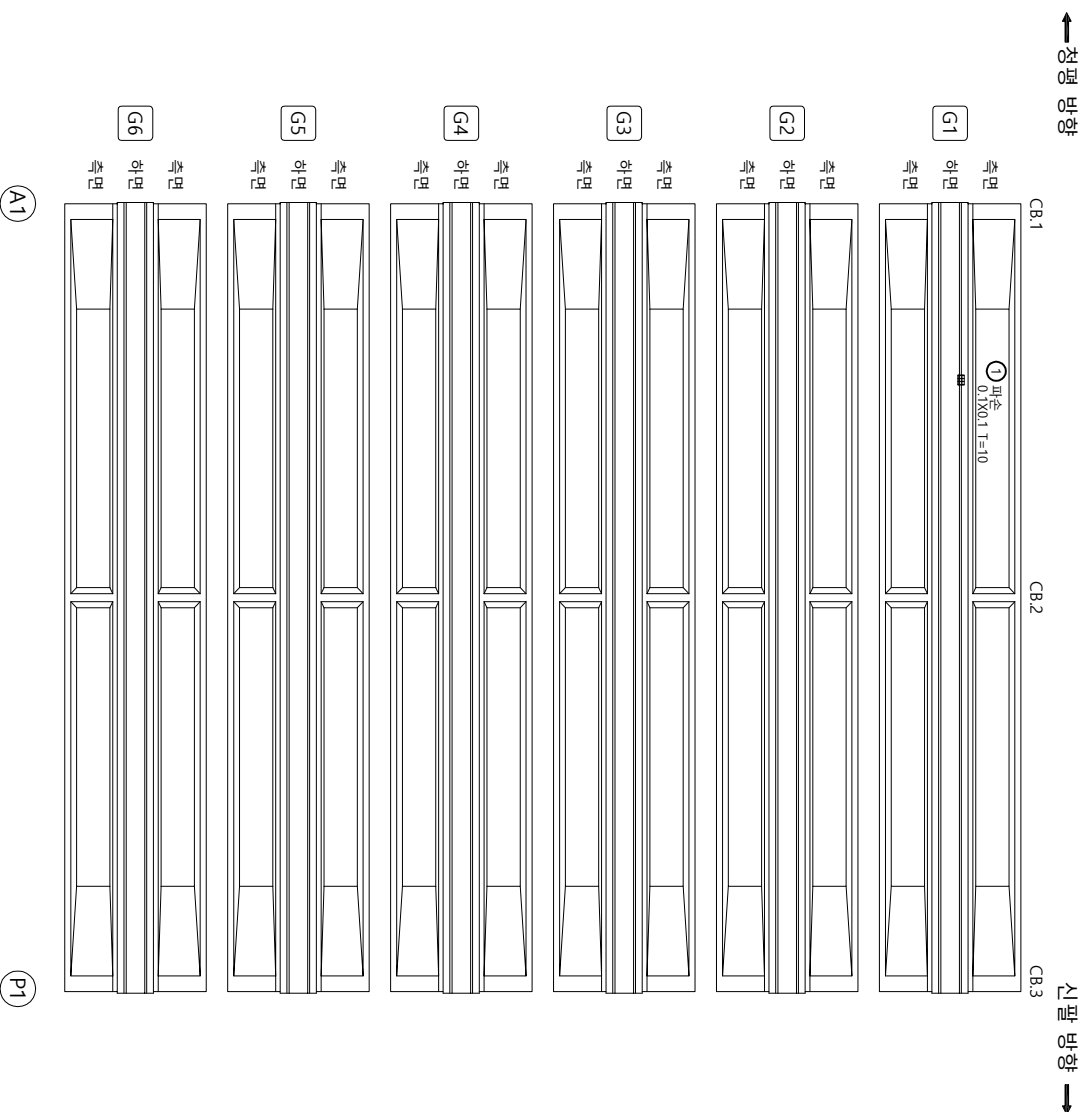
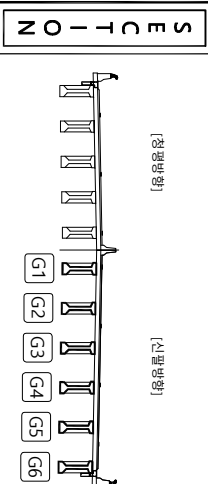
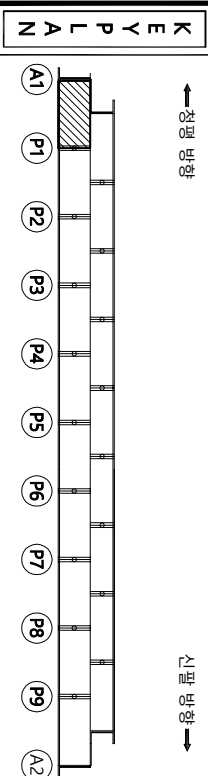
[첨평방향]

[신]팔방위

五 四

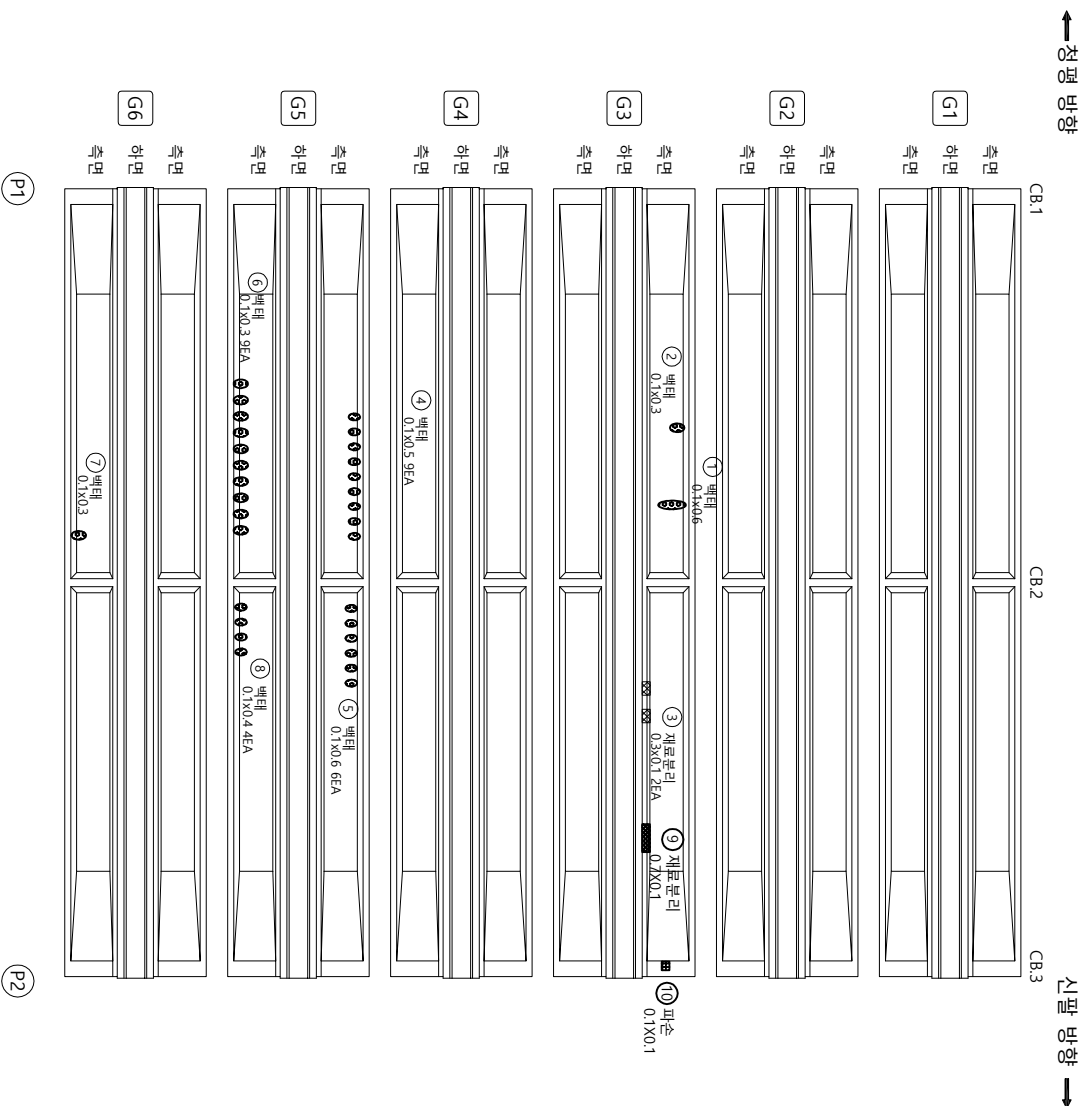
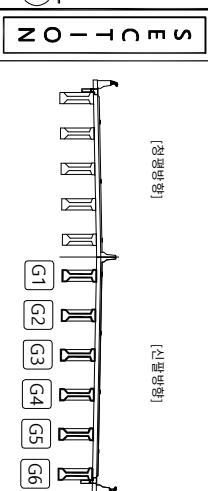
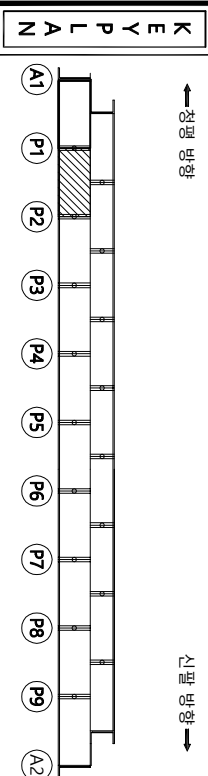
별 주 지		의정부국도표리사무소	
	국도		지방도
	국도령		지방도령
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도고속도로		지방도고속도로
	국도		

가
아
바
야
하

[illegible]

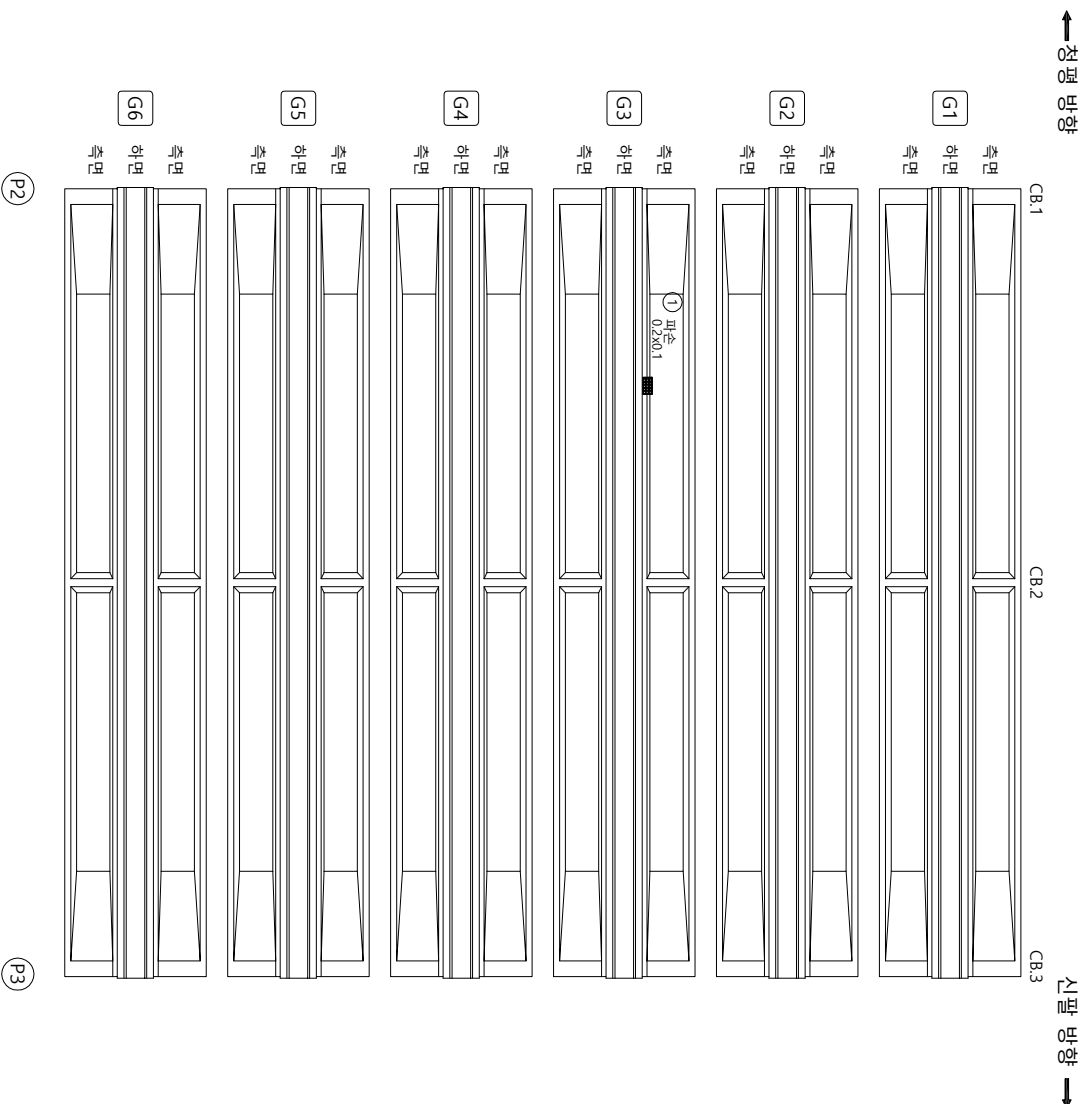
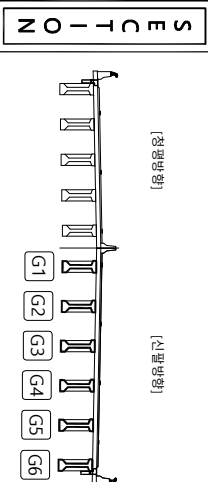
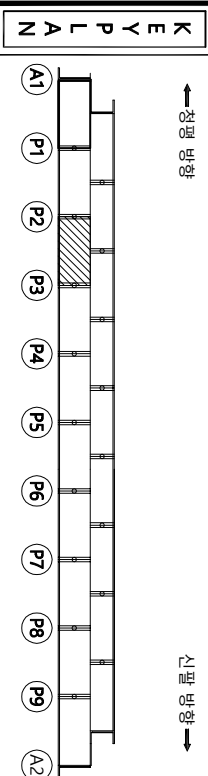
필		전	
	편지, 공통		군 결
	배리, 파손		부식
	물자임, 결빙		결근노출
	파괴물		잔하
	기타		좌굴, 변형
용역명	국도47호선 자적1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역	도면명	자적2교(산천방형) - 기타 S1G1-C6
용역번호	21	도면번호	

다
아
백
아
하

[illegible]

필		전	
	편지, 공통		누수, 슬로프
	벽리, 파손		정 하
	물구멍, 결빙		매복물
	경보블리		열 하
	기타		도면 열
용 여 열		도면 번호	
국도47호선 자적1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 열		자적2교(산천방형) - 기타 S2G1 - G6	

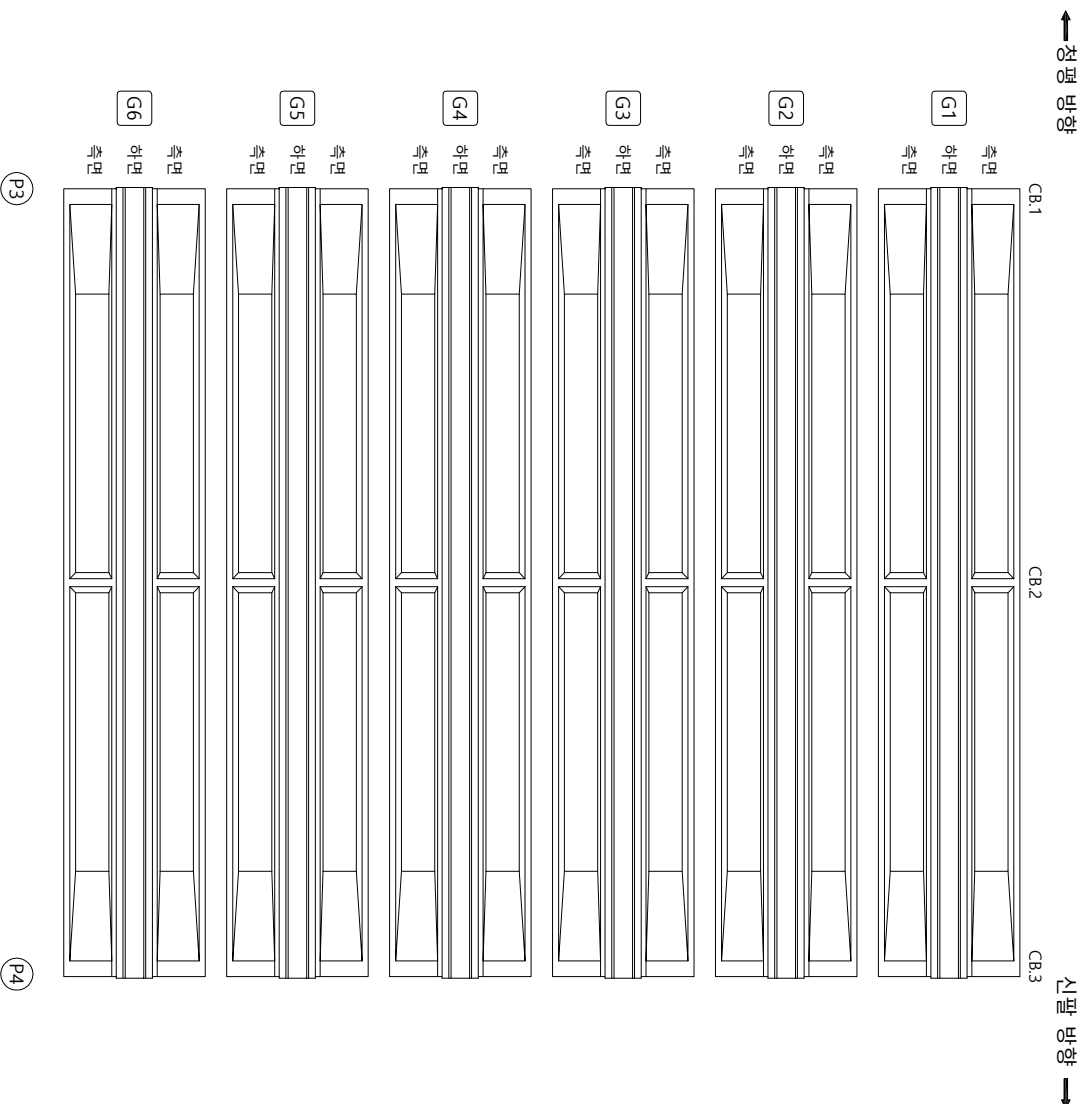
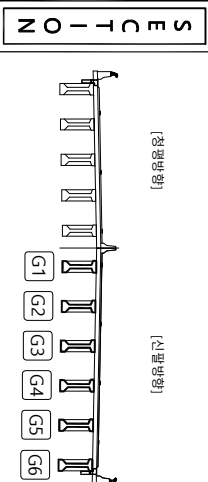
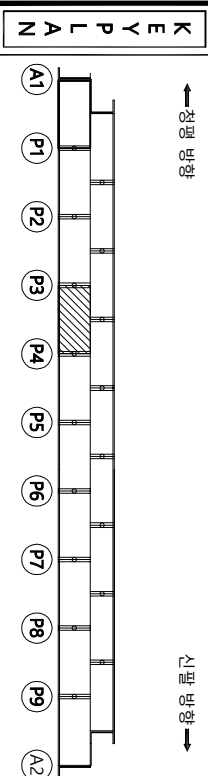
가
나
다
라
마

[illegible]

문		문				
	편지, 광동		벽지, 파손		문자감, 광명	용역명
	누수, 슬로프		벽면		문자감, 광명	국도47호선 자적1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
	광교노출		천하		문자감, 광명	
	부식		좌굴, 변형		문자감, 광명	
			기타		문자감, 광명	
도면명		도면번호				
자적2교(산책방향) - 기타 SSG1 - G6						

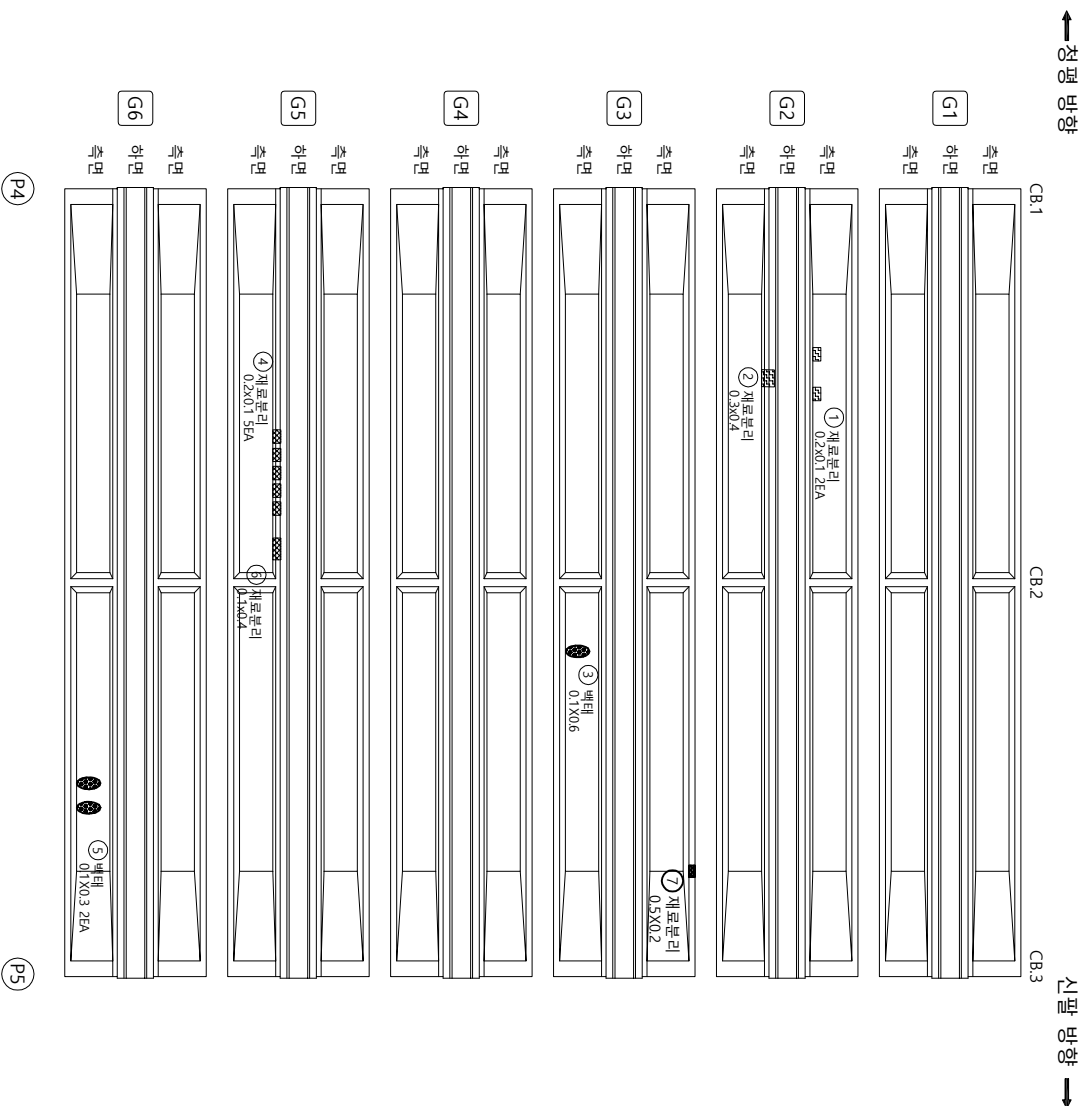
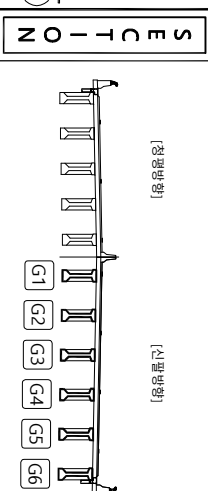
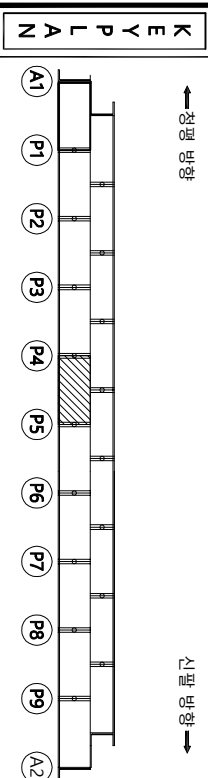
발주처		의령북부토목관리사무소	
용역명		국도47호선 자적1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역	
도면명		자적2교(산책방향) - 기타 SSG1 - G6	

23

가
아
바
야
하[illegible]

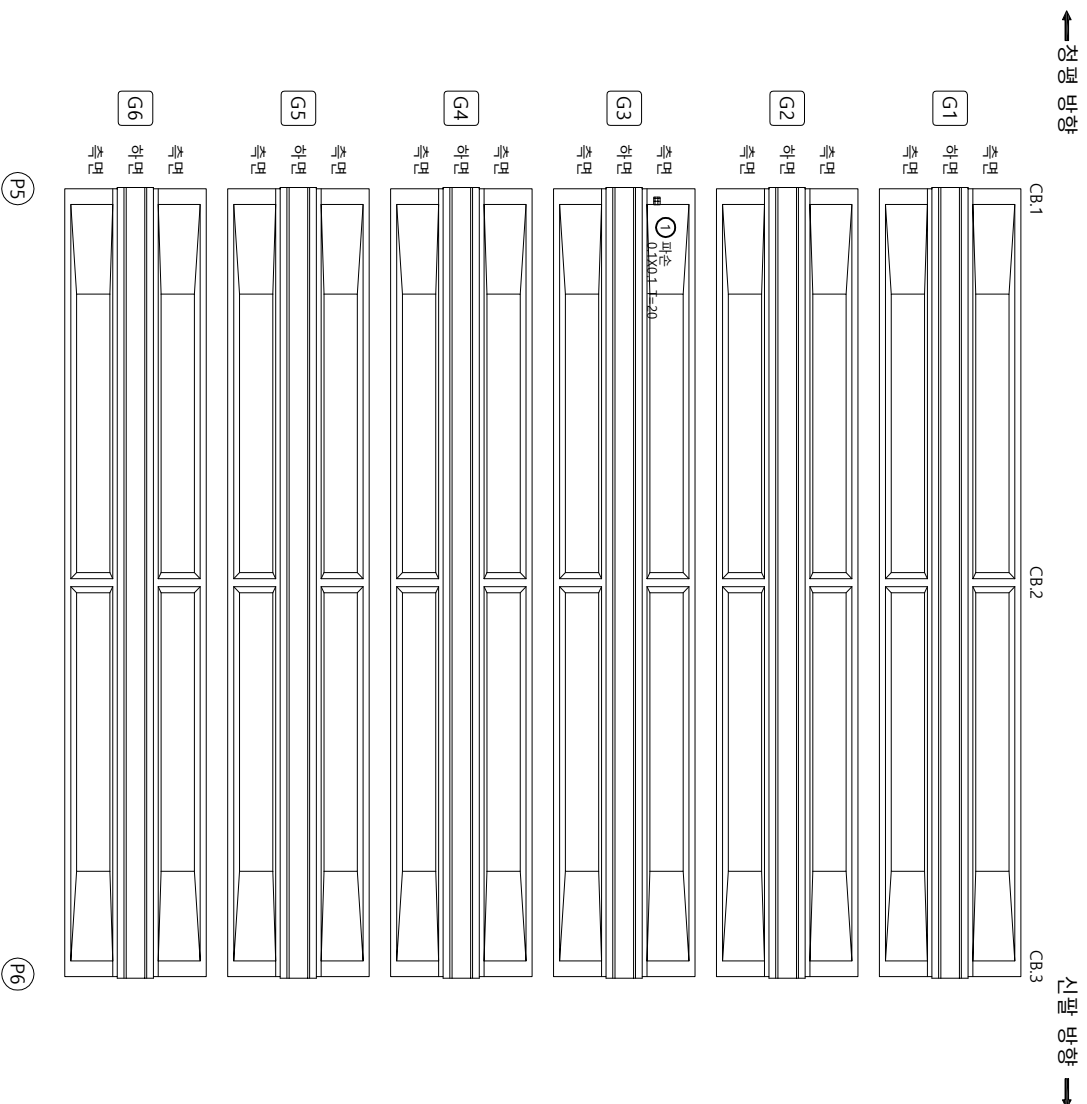
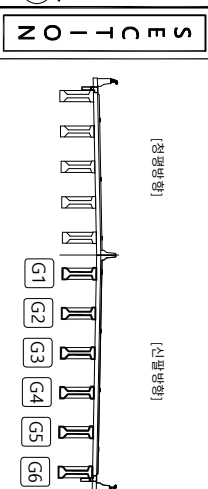
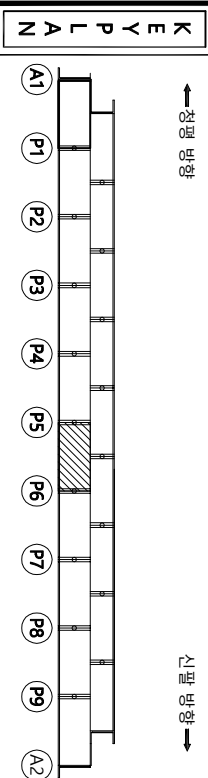
필		리	
	편지, 광동		군 별
	누수, 습윤부		광근노출
	벽리, 파손		진 하
	물구멍, 결빙		열 화
	경첩분리		기 타
필 수 지	의령부주목관리사무소	도 면 명	도면 번호
국도47호선 자적1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 운영		자적2교(산문방향) - 기타	54AG1 - G6

다
아
백
아
하

[illegible]

필		진	
	편지, 공통		누수, 슬로프
	벽리, 파손		진 하
	물구멍, 결빙		열 화
	경로 표시		기타
	파괴, 변형		기타
	경근노출		도면 명
	부식		도면 번호

가
이
매
이
하

[illegible]

필		필	
	편지, 봉투		명상교첩
	누구, 슬로부		벽지, 파손
	책근호출		책머리
	책근호출		책머리, 결빙
	책근호출		책머리
	책근호출		책머리
	책근호출		책머리
	책근호출		책머리
	책근호출		책머리
	책근호출		책머리
	책근호출		책머리
	책근호출		책머리
	책근호출		책머리
	책근호출		책머리
	책근호출		

필 수 적 의령북부토목관리사무소

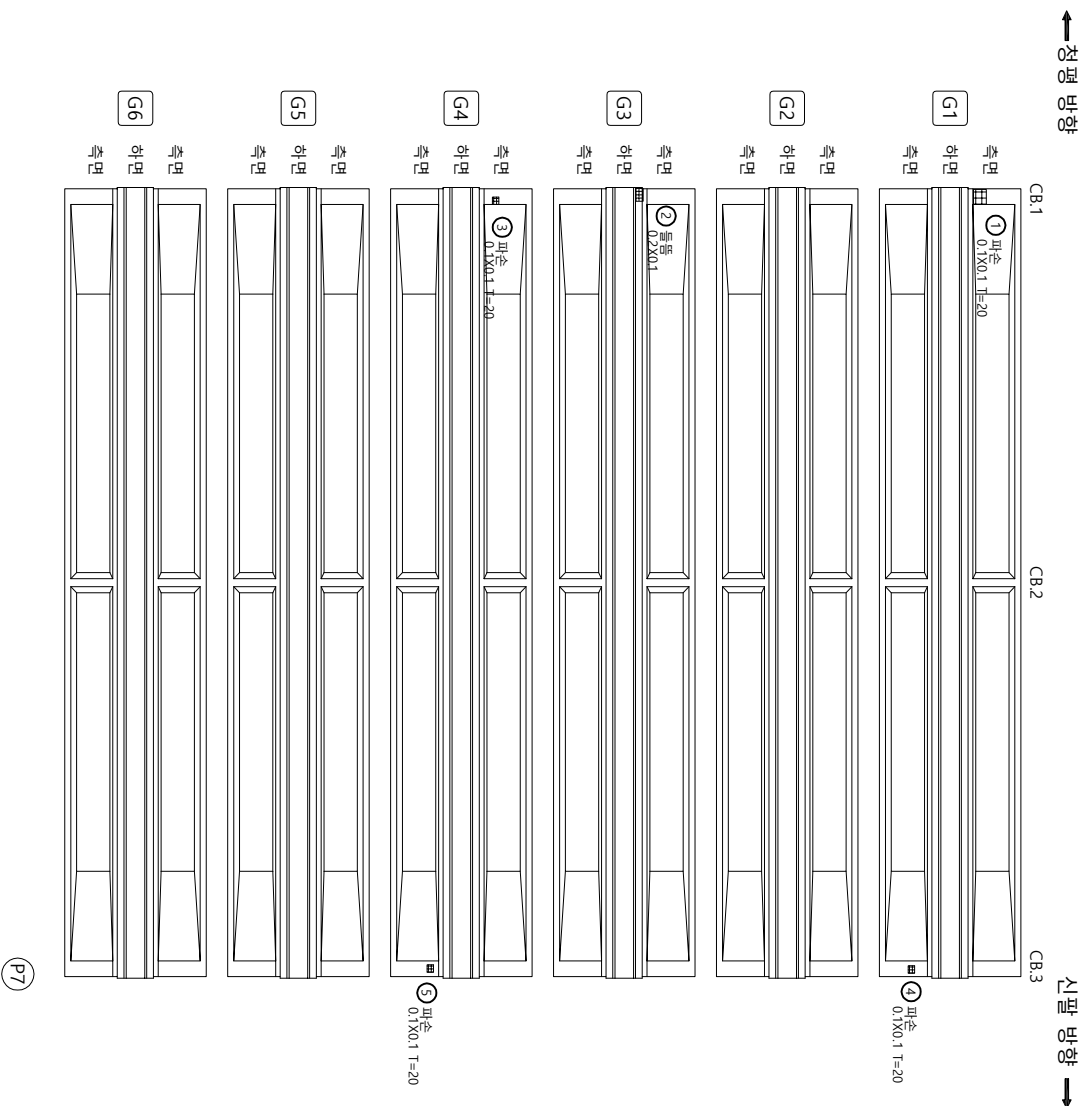
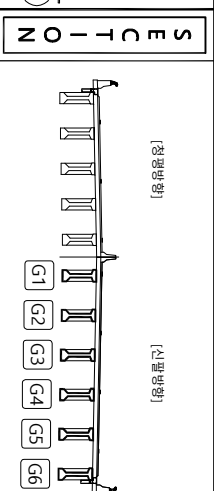
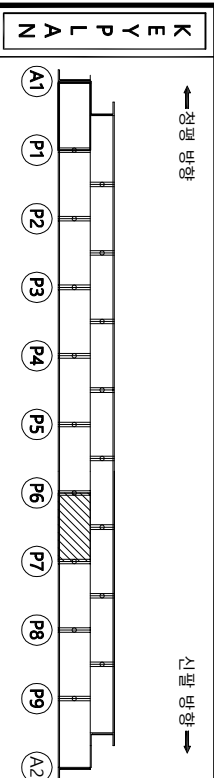
응 여 명 국도47호선 자적1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 응여

도 면 명 자적2교(산천방형) - 가터 56(G1 - G6)

도면 번호

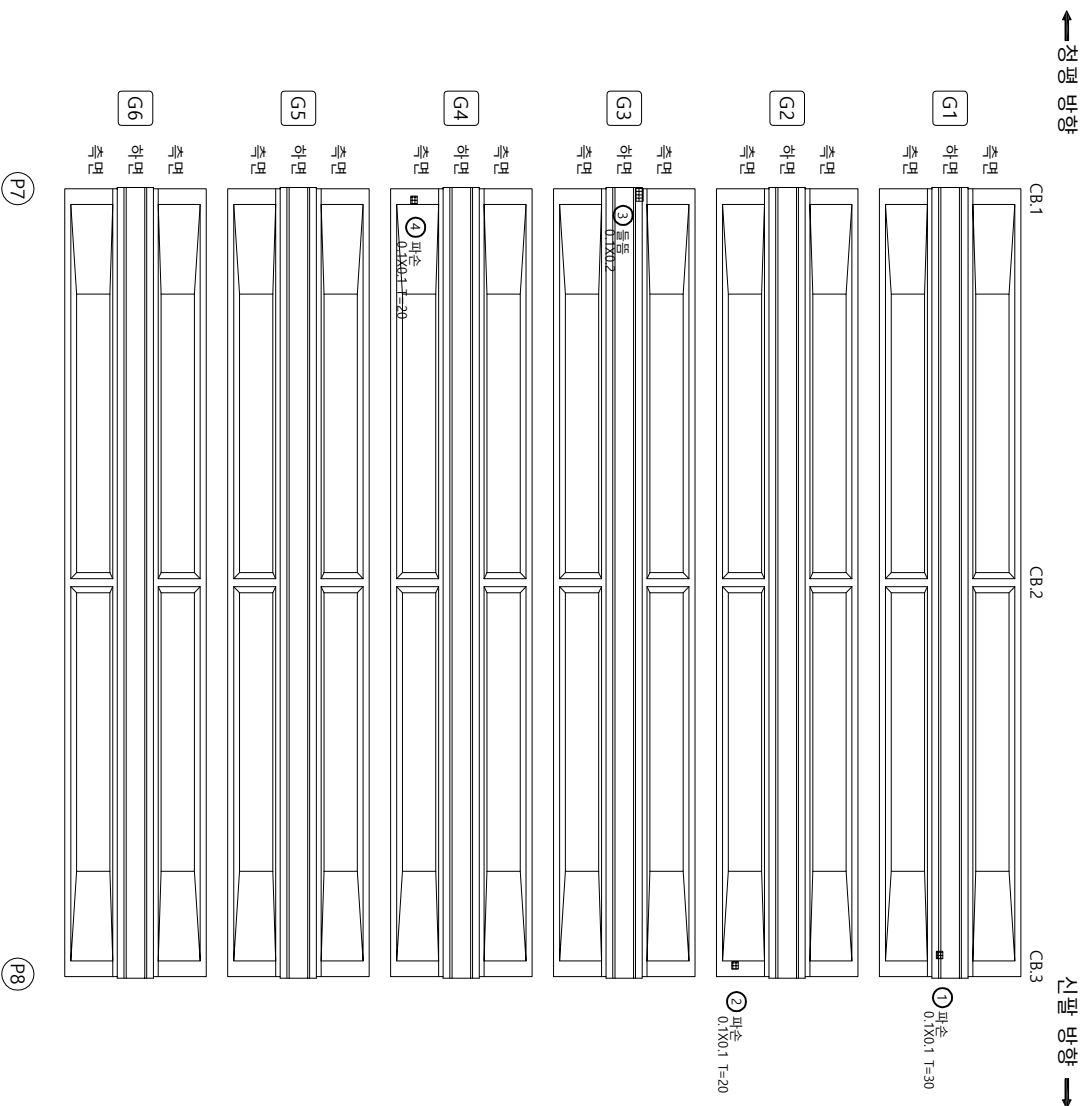
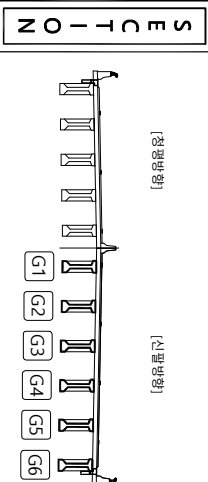
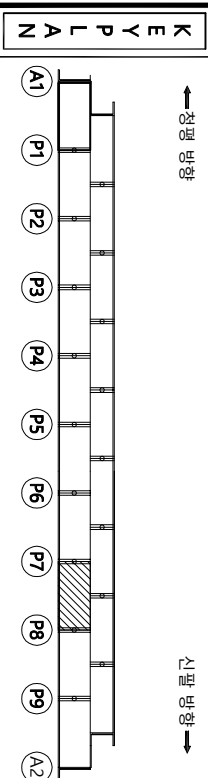
26

다
이
백
이
하

[illegible]

 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	 빈	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

가
이
매
이
하

[illegible]

문		문	
	편지, 광동		망상문양
	구름, 슬픔		벽리, 파손
	물, 파도		백터
	산, 절		정하
	꽃, 아름다움		정하
	물고기, 연애		문자림, 결빙
	새, 자유		정복문리
	산, 절		문자림, 결빙
	물고기, 연애		정복문리
	새, 자유		문자림, 결빙
	산, 절		정복문리
	꽃, 아름다움		정하
	물고기, 연애		문자림, 결빙
	새, 자유		정복문리
	산, 절		문자림, 결빙
	꽃,		

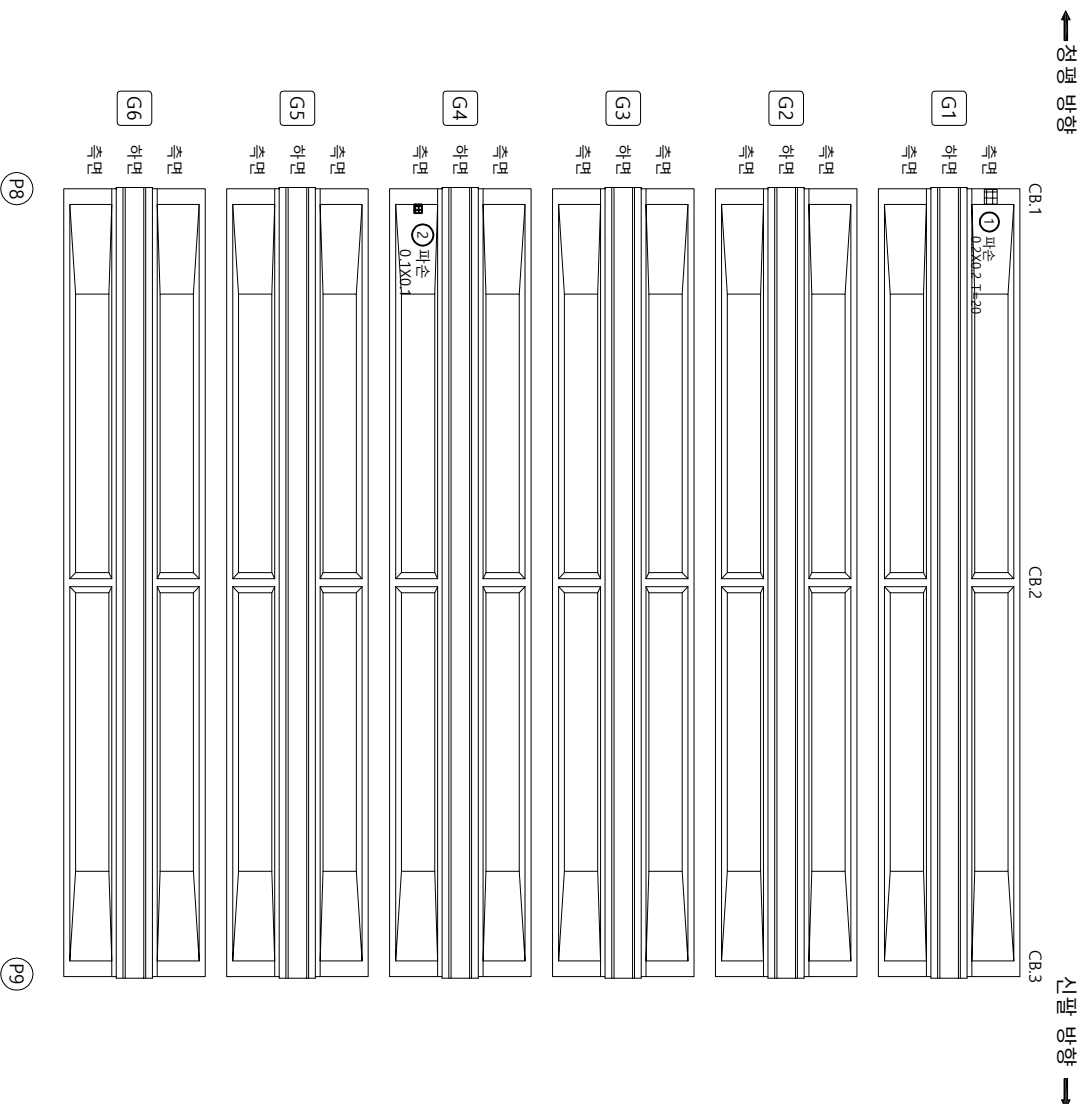
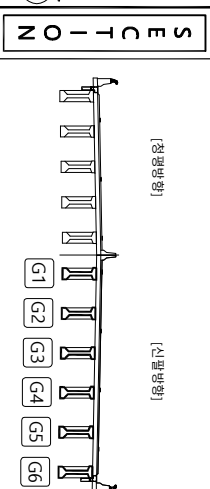
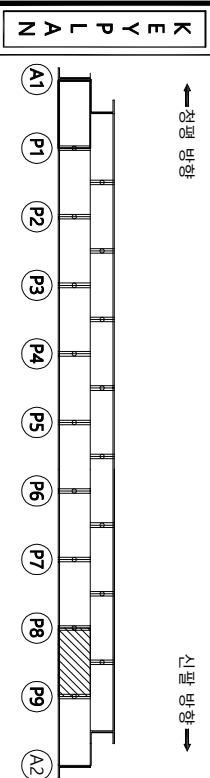
	부식		좌굴, 변형		기타
도면 명					
자적2(산(팔방향)) - 기타 S8G1 - C6					
도면 번호					

발 수 자
의령북부토목관리사무소

국도47호선 자적1교(산) 등 8개소
정밀안전점검 용역

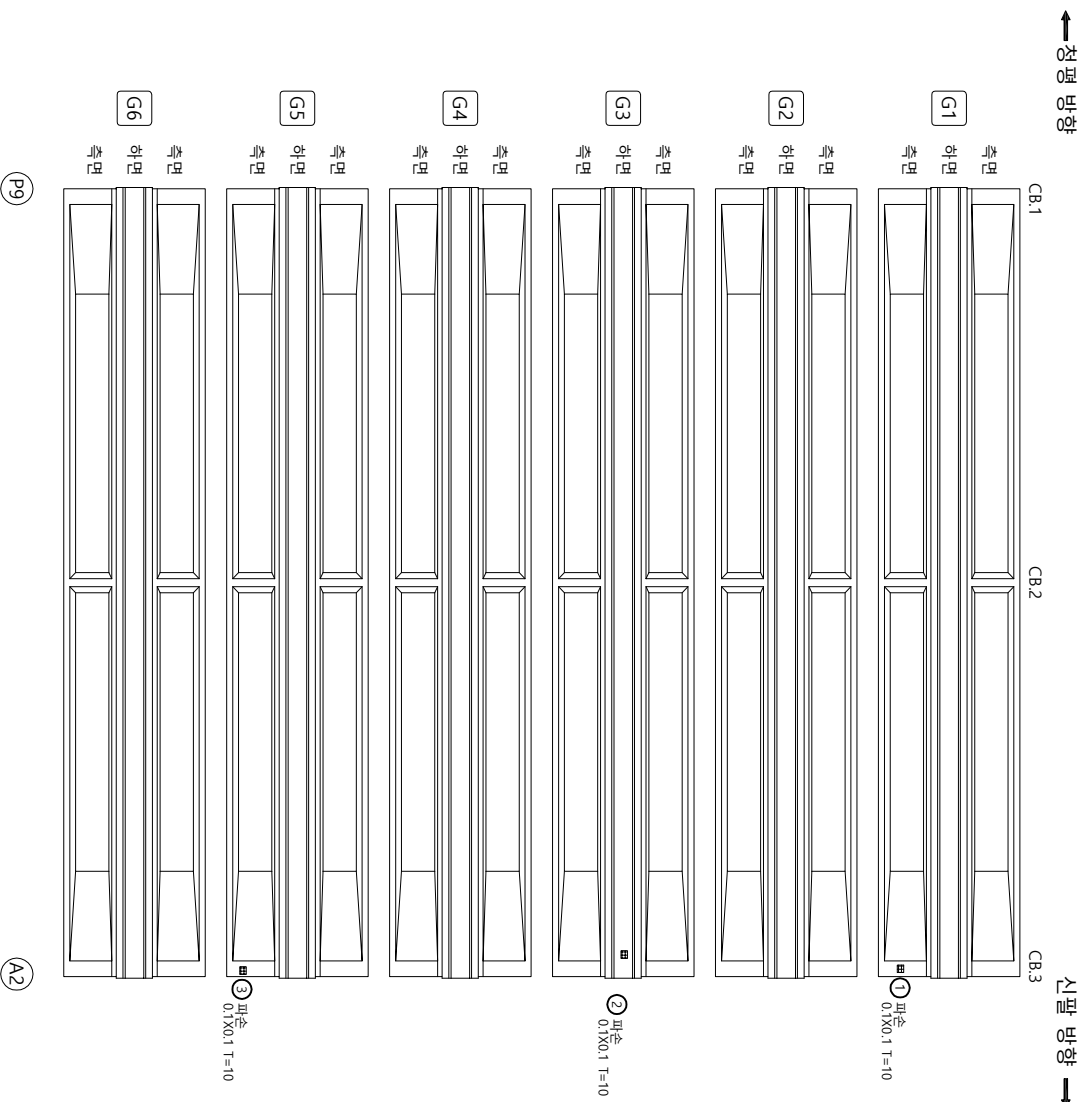
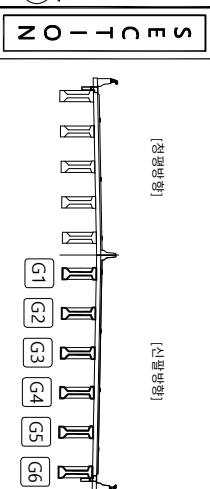
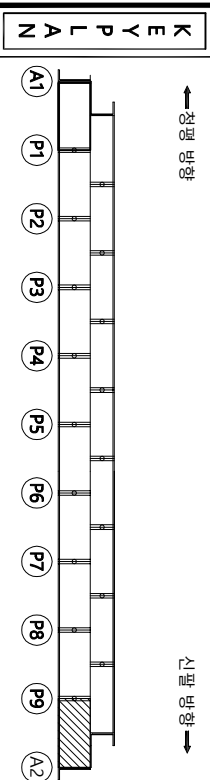
28

다
이
백
이
하

[illegible][illegible]

ID : 저작2교(신팔방항) - 거더 S10(G1~G6) 외관조사망도

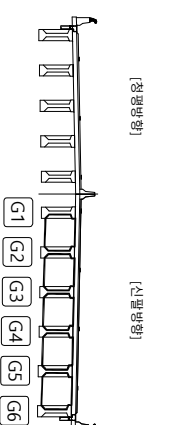
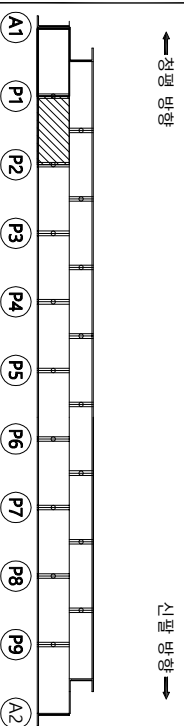
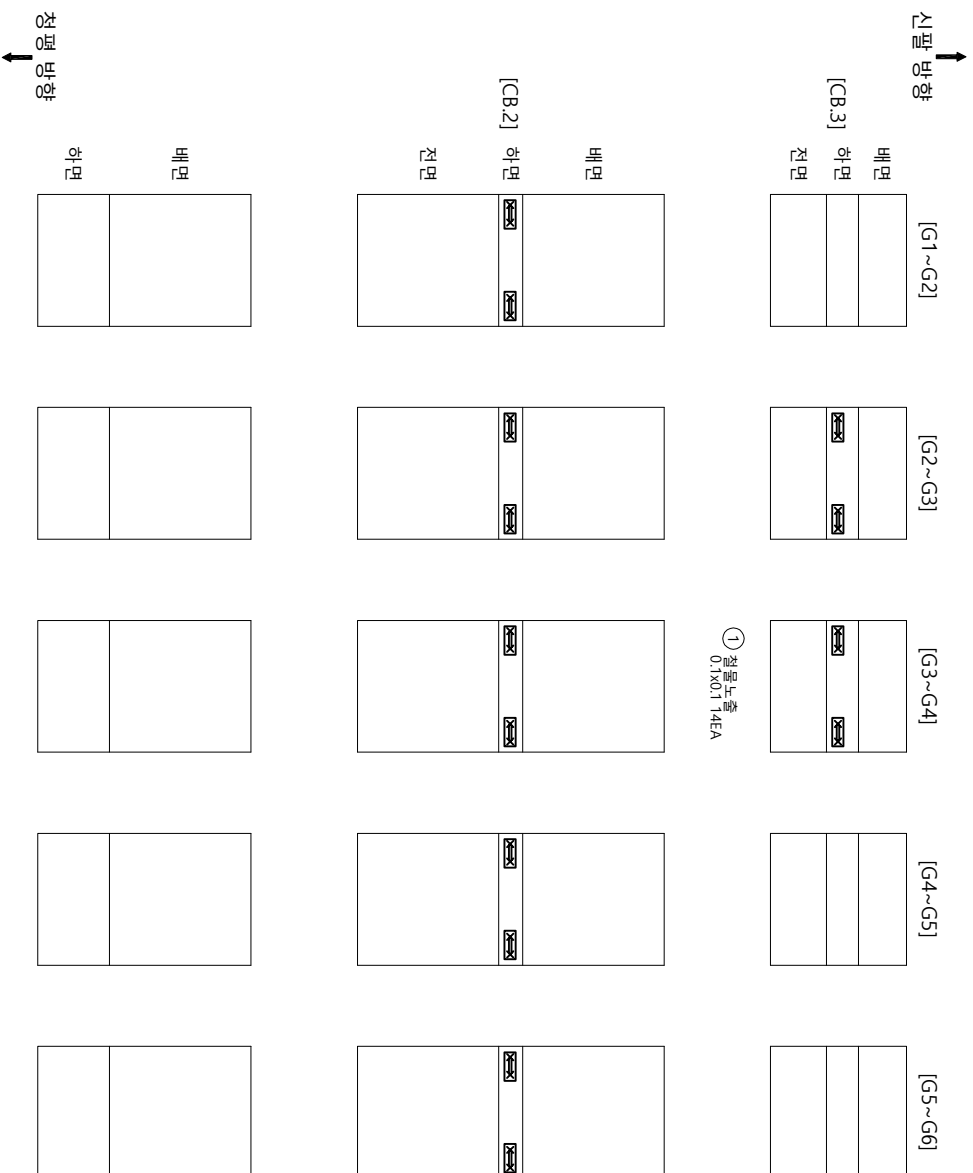
가
아
바
야
하

[illegible]

五 四

	단 열		양 여 열	국·37호선 자차1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 운영
	편차 공동		벽리, 피손	
	나누 슬로부		목고임, 결빙	
	갈라노출		벽파손	
	갈라노출		잔 하	도 점 열 자차2교(신발명항) - 기타 S10(G1~G6)
	파괴		배 리, 피손	
	나누 슬로부		목고임, 결빙	
	갈라노출		벽파손	
	파괴		배 리, 피손	도 점 열 자차2교(신발명항) - 기타 S10(G1~G6)
	나누 슬로부		목고임, 결빙	
	갈라노출		벽파손	
	파괴		배 리, 피손	
	파괴		배 리, 피손	도 점 열 자차2교(신발명항) - 기타 S10(G1~G6)
	나누 슬로부		목고임, 결빙	
	갈라노출		벽파손	
	파괴		배 리, 피손	
	파괴		배 리, 피손	도 점 열 자차2교(신발명항) - 기타 S10(G1~G6)
	나누 슬로부		목고임, 결빙	
	갈라노출		벽파손	
	파괴		배 리, 피손	
	파괴		배 리, 피손	도 점 열 자차2교(신발명항) - 기타 S10(G1~G6)
	나누 슬로부		목고임, 결빙	
	갈라노출		벽파손	
	파괴		배 리, 피손	
	파괴		배 리, 피손	도 점 열 자차2교(신발명항) - 기타 S10(G1~G6)
	나누 슬로부		목고임, 결빙	
	갈라노출		벽파손	
	파괴		배 리, 피손	
	파괴		배 리, 피손	도 점 열 자차2교(신발명항) - 기타 S10(G1~G6)
	나누 슬로부		목고임, 결빙	
	갈라노출		벽파손	
	파괴		배 리, 피손	

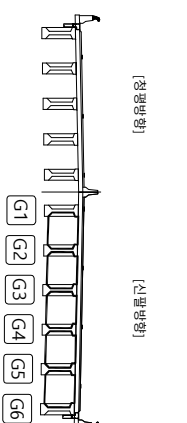
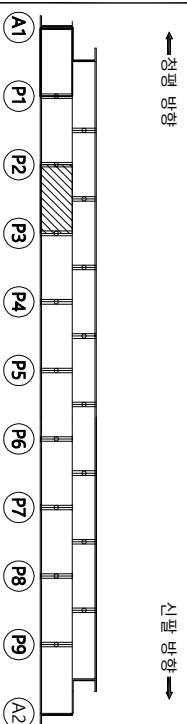
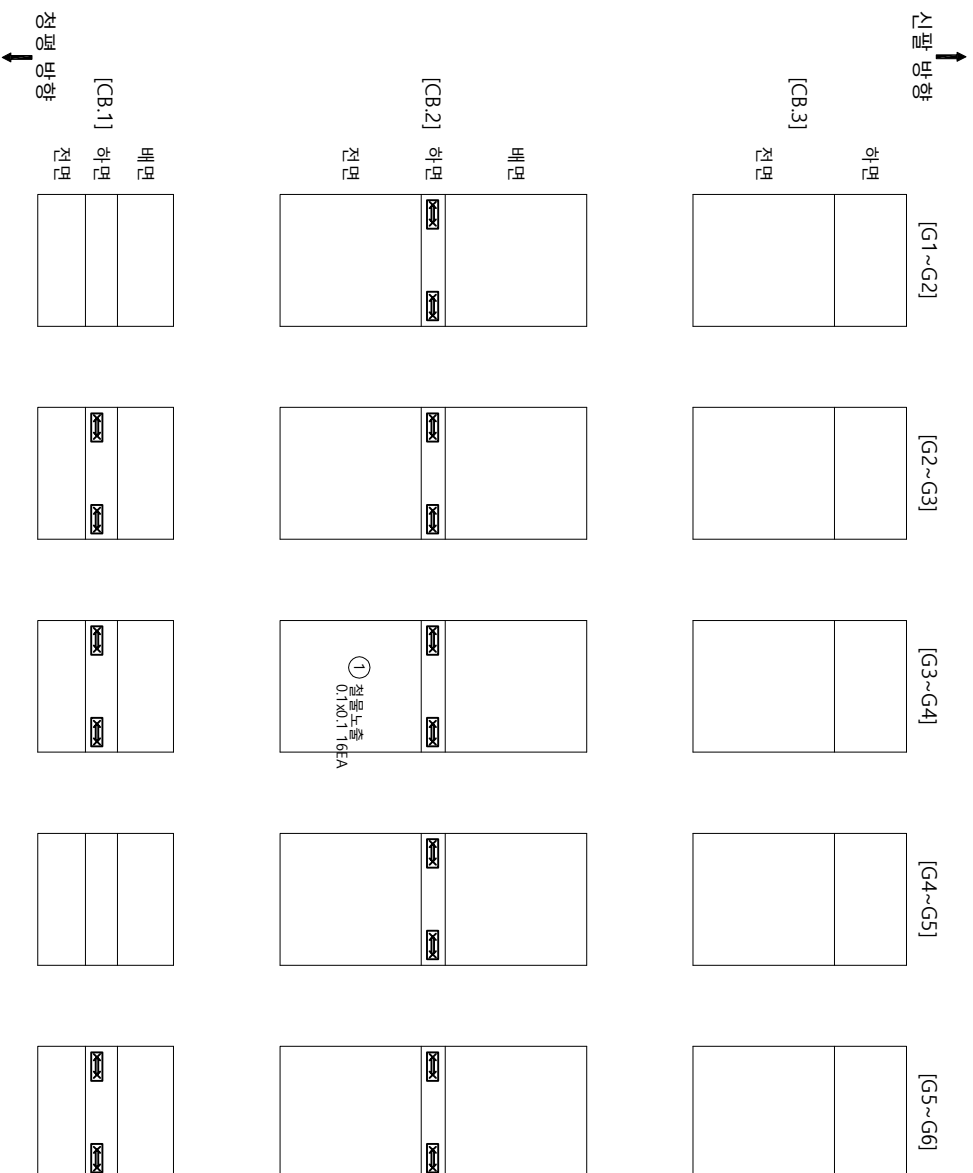
가
아
바
야
하

[illegible]

50 51

발 주 처	양 여 명	도면 번호
 규 열  망상규열  재료분리	 편지, 공동  배리, 파손  물고임, 결빙	의령북구토관리사무소 구도37호서 자적1교차) 등 8개소 정밀안전점검 용역
 누수, 습윤부  벽 태  모적물	 절근노출  침 하  열 화	자적2교차(팔방형) - 가로보 52
 부 시  적출, 변형  기 타		32

가
아
바
야
하

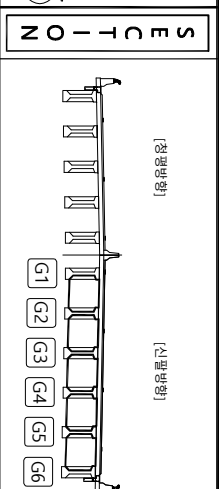
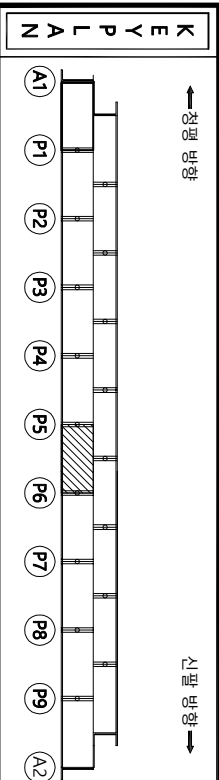
[illegible]

50

발 주 지		의정부국토관리사무소	
	군 열		만성근열
	편지, 공통		배리, 파손
	누수, 습윤부		물고임, 결빙
	절근노출		벽돌물
	잔하		열화
	부식		기타
	잔류, 변형		도면 열
	도면 번호	지적2(대(신발명형) - 가로 보 S3	

33

가
이
매
이
하

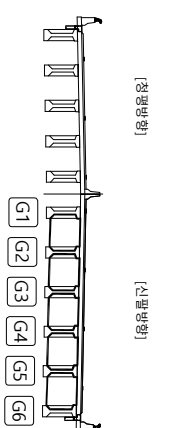
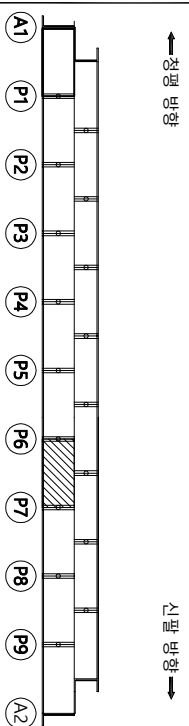
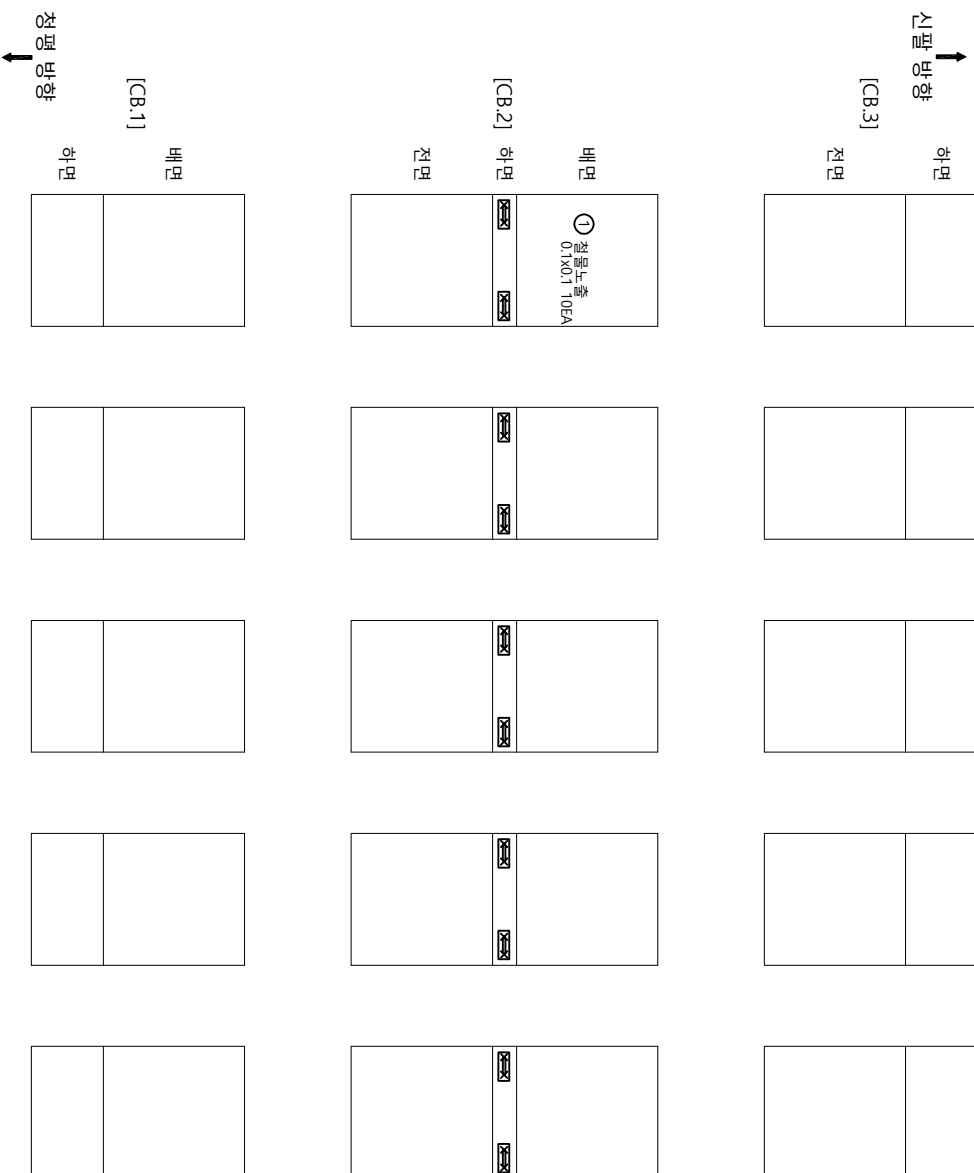
[illegible]

비밀	
	구멍
	망간강철
	자복보리
	민지 공동
	백리 파손
	물고기인쇄형
	나무 슬롯부
	백터
	파란물
	칼도노출
	점하
	열화
	부시
	저금, 변형
	기타
	도면번호
	발주처 의정부구로관리사무소
	용역명 국도37호선 자적1교(4차) 등 8개소 정밀안전점검 용역

자적2교(산책방향) - 기로보 56

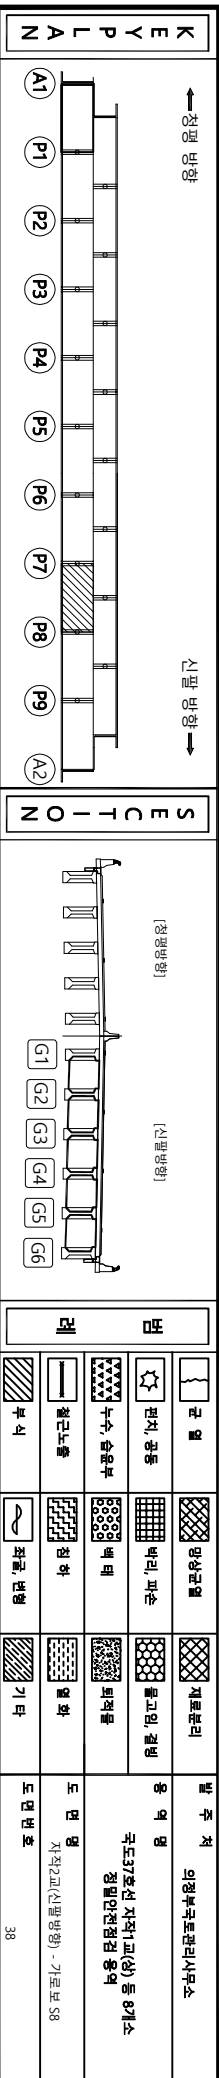
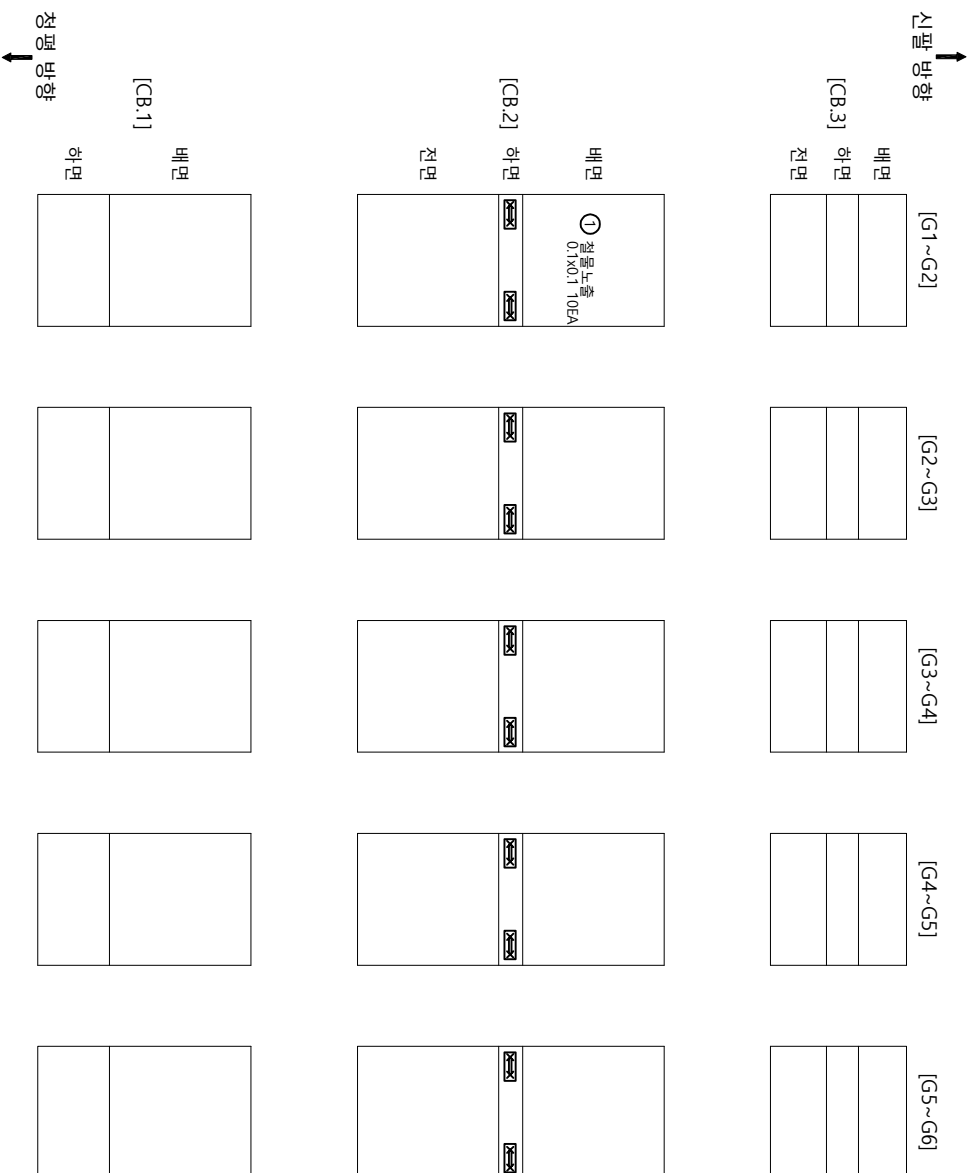
36

가
아
바
야
하

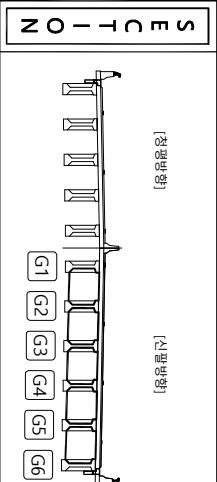
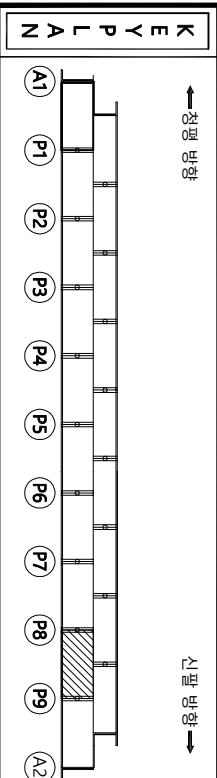
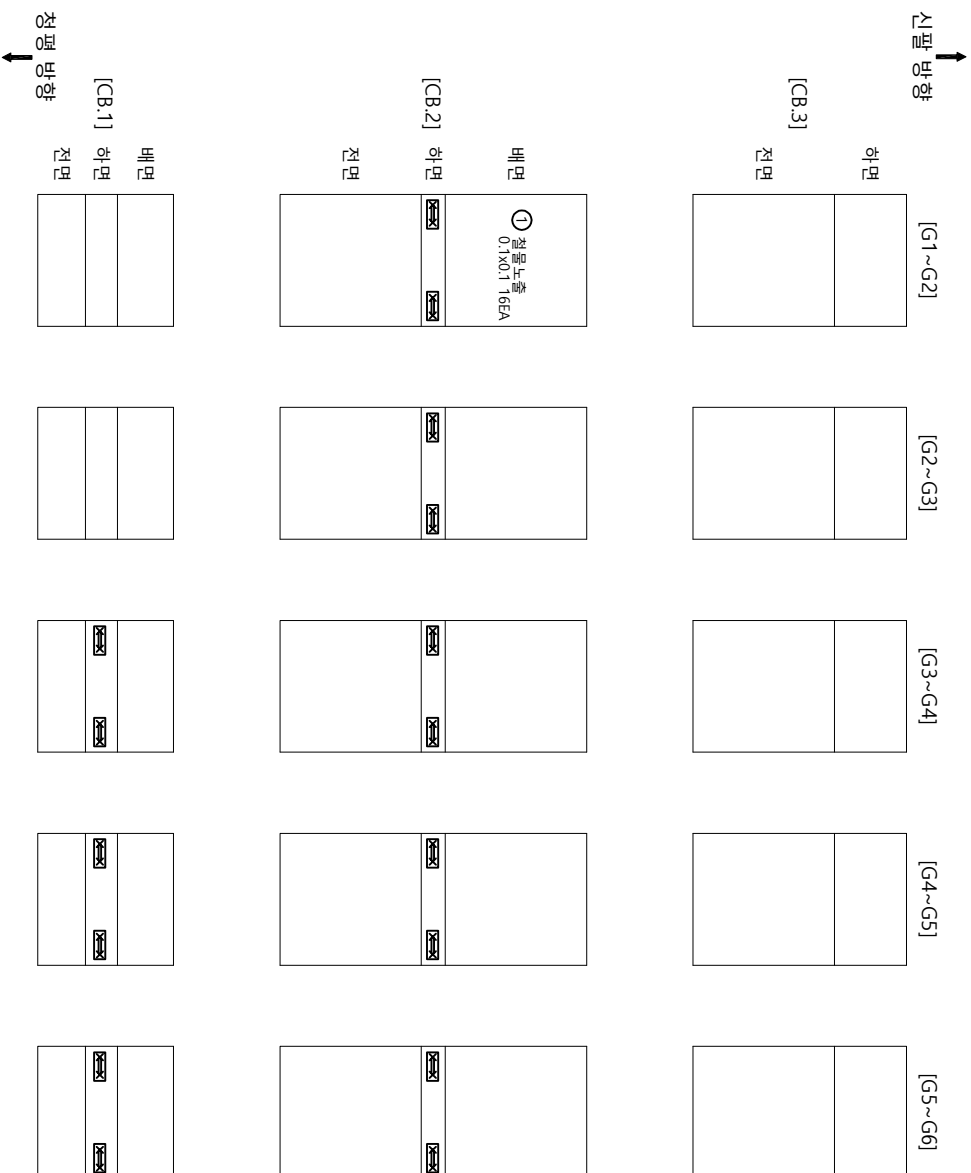
[illegible]

발 주 처		도 점 명		기	
이행부 국토관리사무소	양 여 명	기타	기타	기타	기타
구도37호선 자차교(교) 등 8개소 정밀안전점검 용역	양 여 명	기타	기타	기타	기타
자차교(교)(정밀점검) - 가로로 57	양 여 명	기타	기타	기타	기타
37					

가
이
매
이
하

[illegible]

가
이
매
이
하

[illegible]

표기		전	
	빈 면		빈 면
	편지 공통		편지 공통
	누수, 슬롯부		누수, 슬롯부
	정기 노출		정기 노출
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	빈 면		빈 면
	편지 공통		편지 공통
	누수, 슬롯부		누수, 슬롯부
	정기 노출		정기 노출
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	빈 면		빈 면
	편지 공통		편지 공통
	누수, 슬롯부		누수, 슬롯부
	정기 노출		정기 노출
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	빈 면		빈 면
	편지 공통		편지 공통
	누수, 슬롯부		누수, 슬롯부
	정기 노출		정기 노출
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하
	정기 하		정기 하

39

가
이
매
이
하

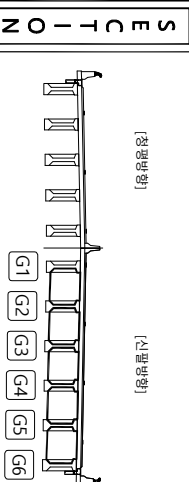
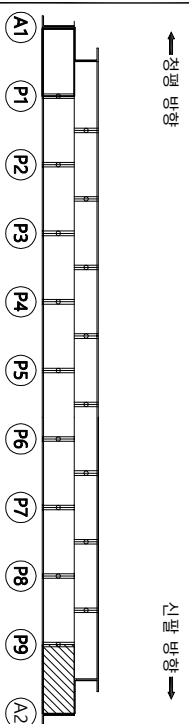
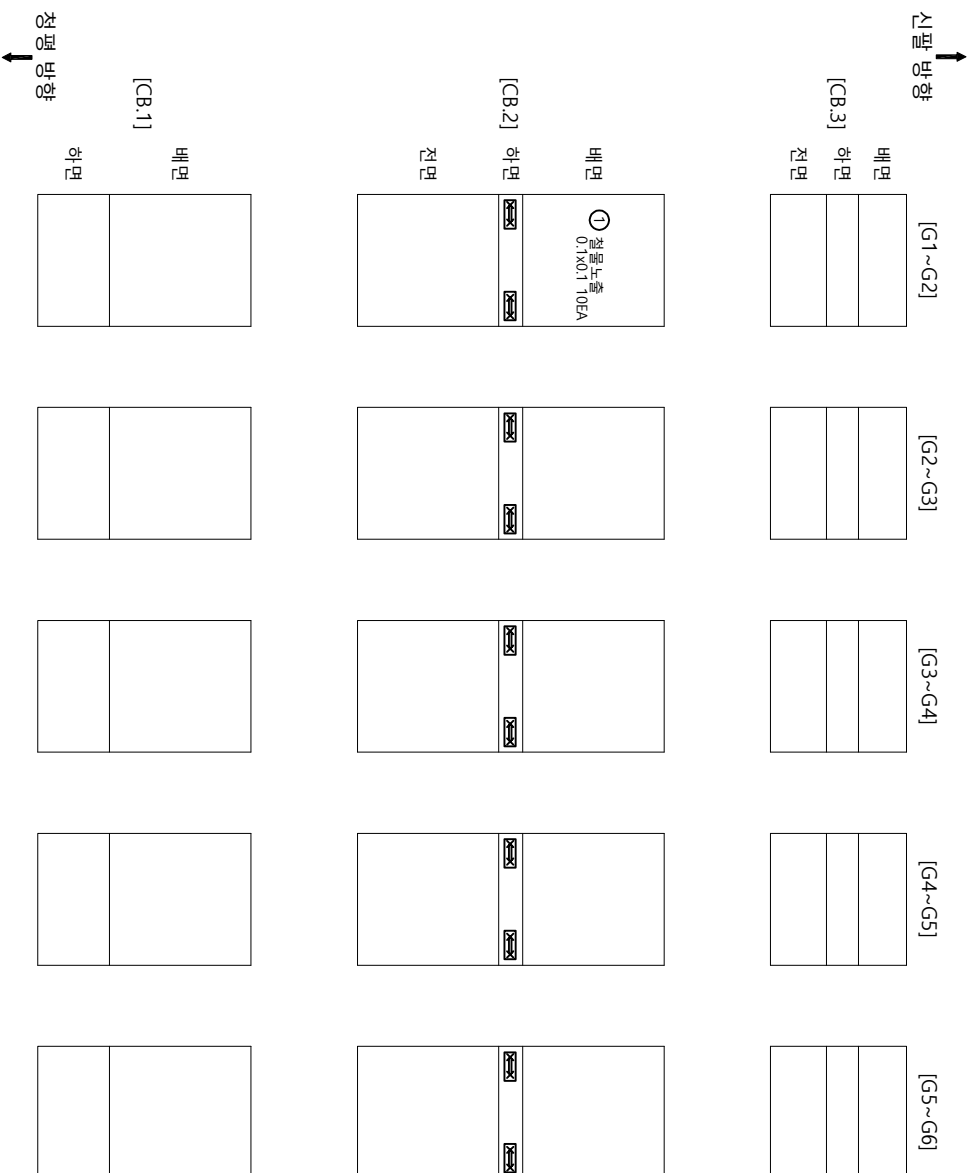
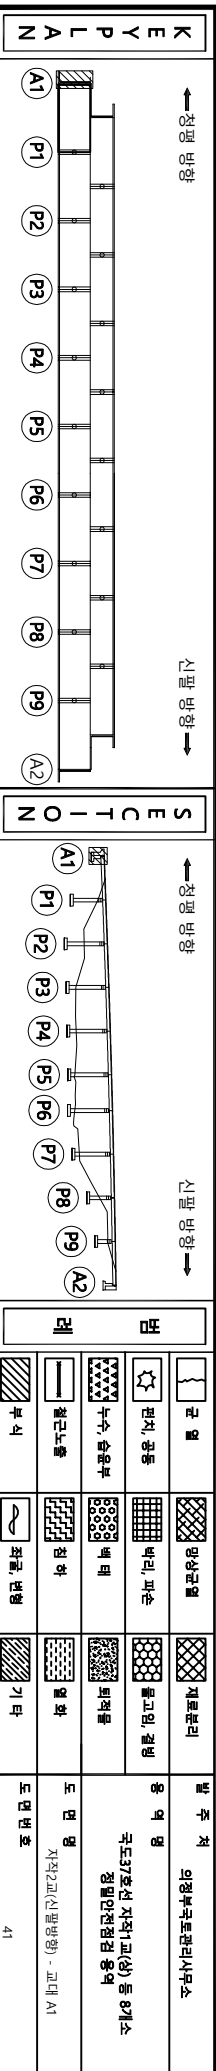
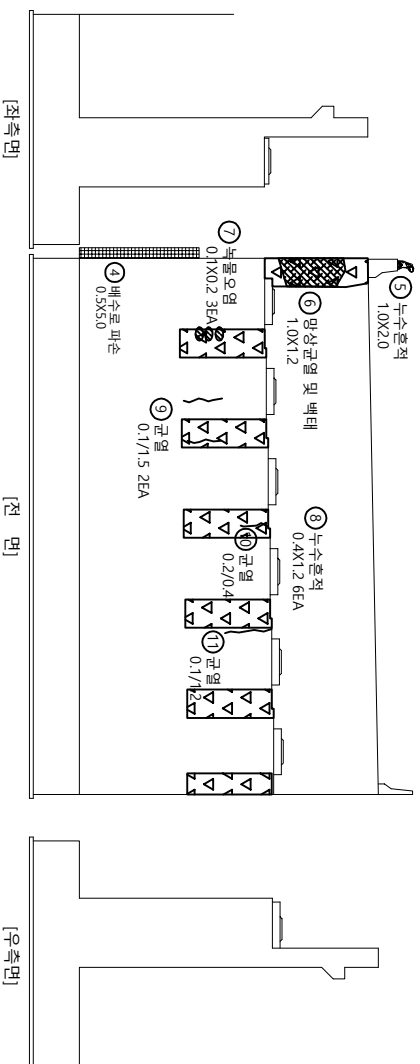
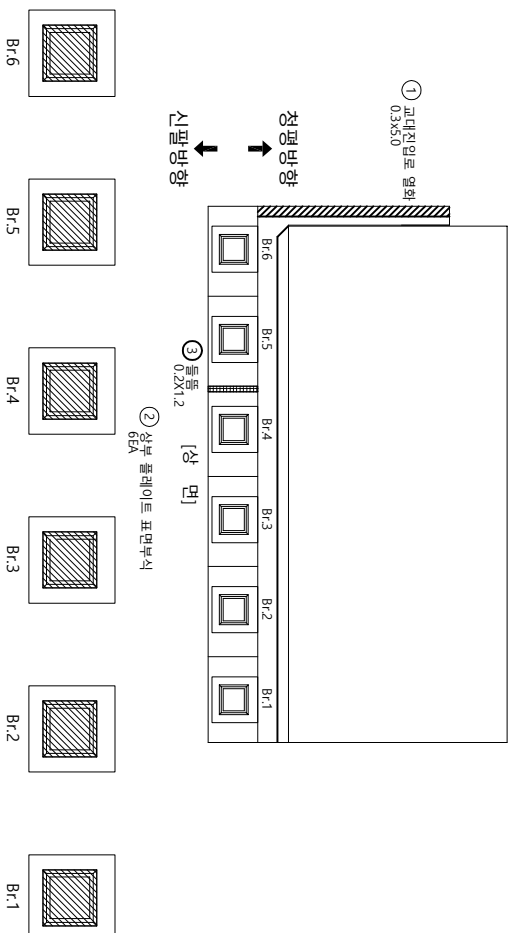
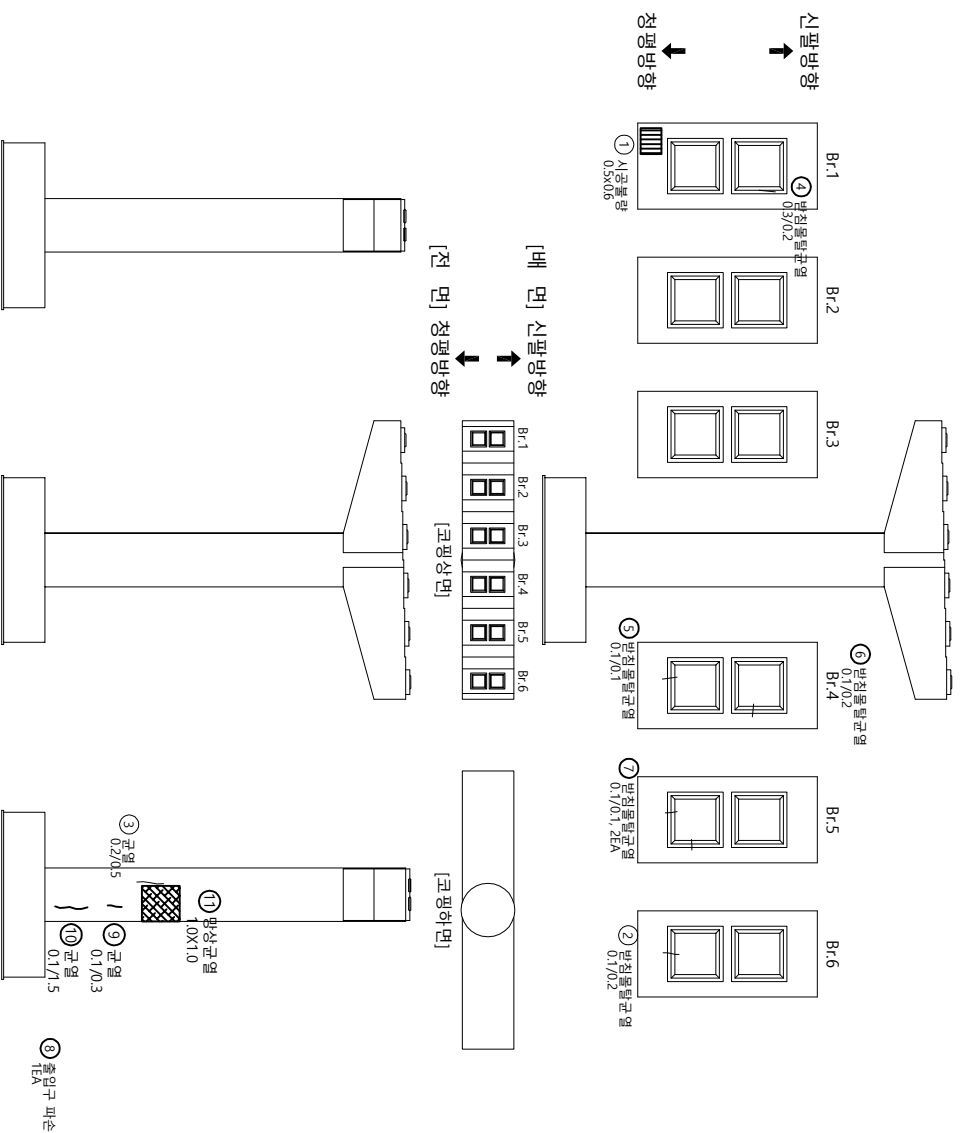
[illegible]

표		리	
	관 열		관 열
	관지, 관동		관지, 관동
	관지, 관동		관지, 관동
	관지, 관동		관지, 관동
	관지, 관동		관지, 관동
	관지, 관동		관지, 관동
	관지, 관동		관지, 관동
	관지, 관동		관지, 관동
	관지, 관동		관지, 관동

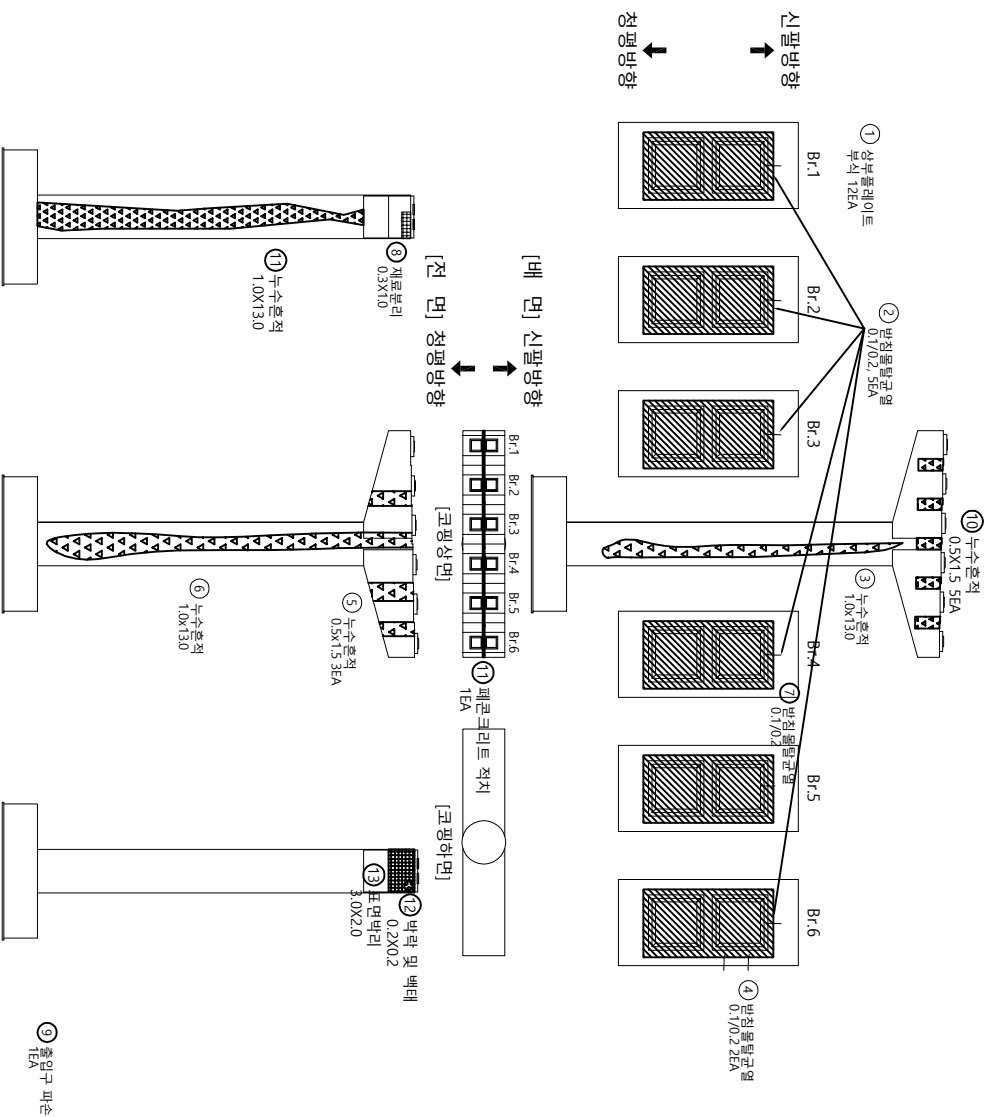
가
아
바
야
하

[illegible]

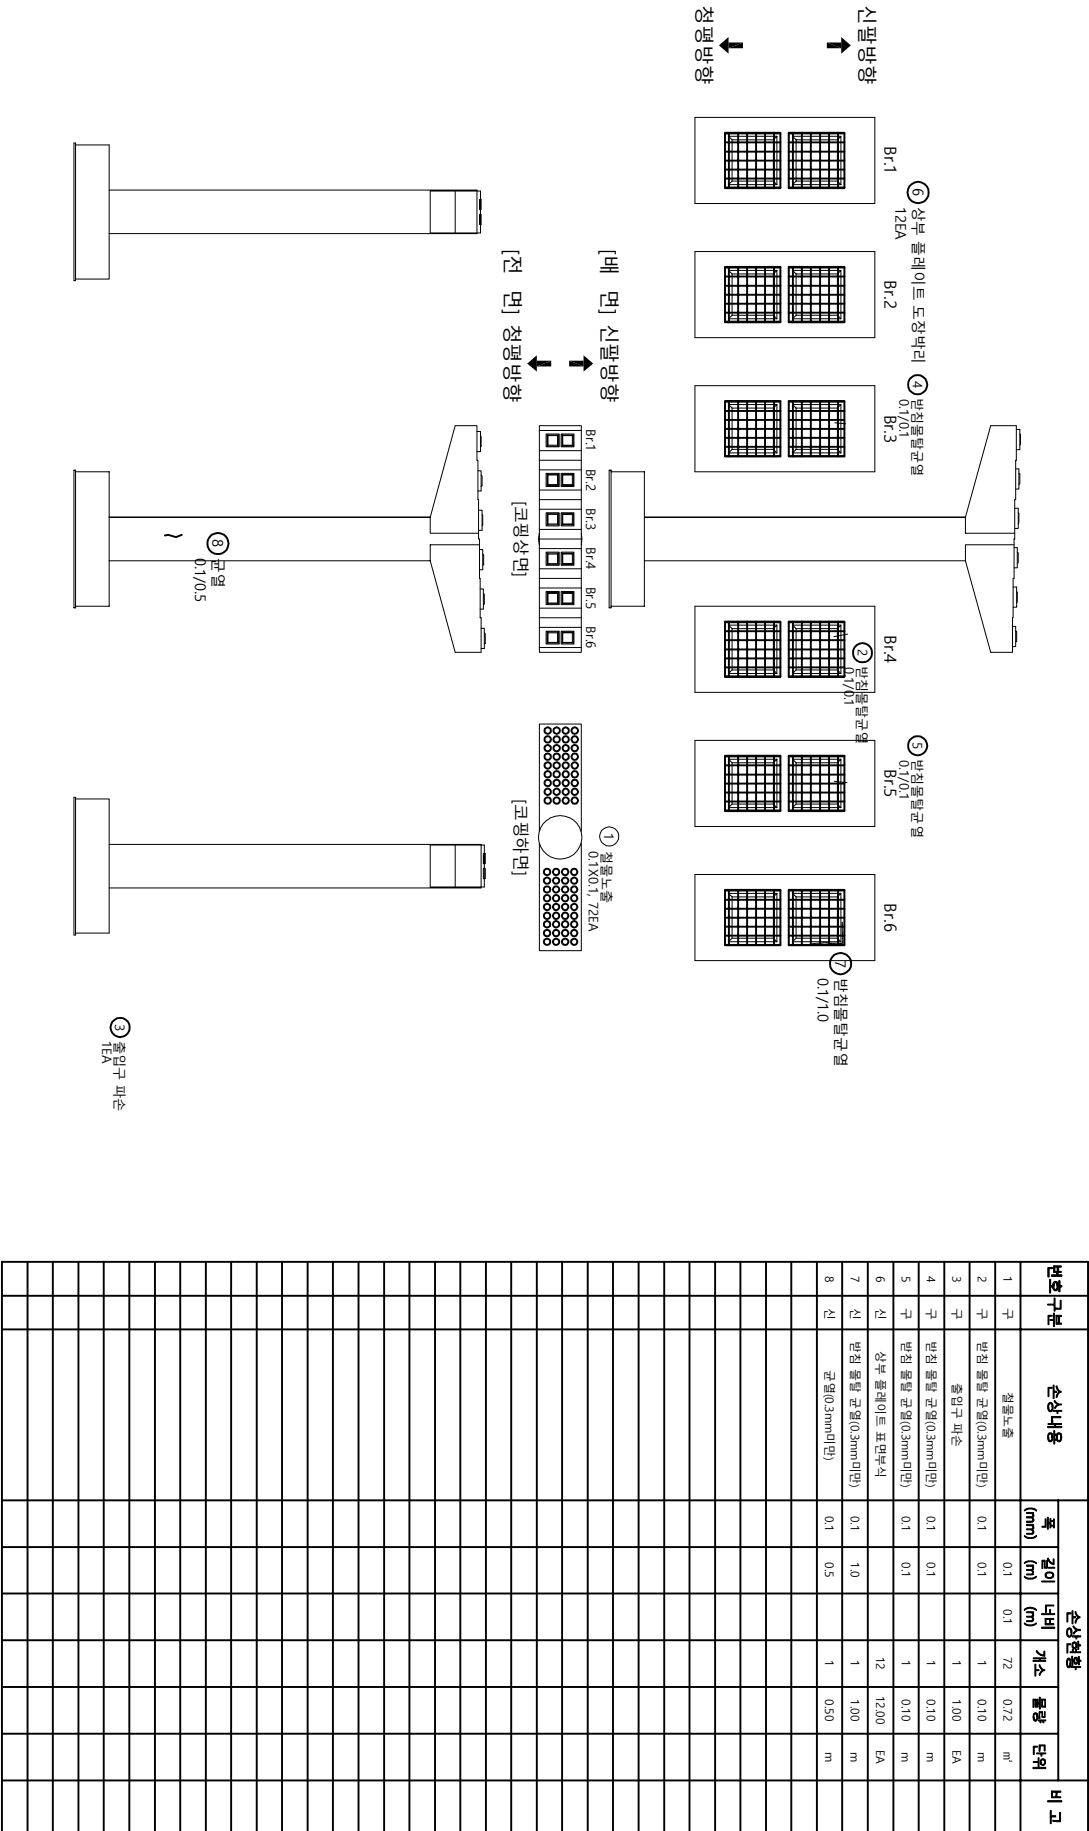
가
아
바
야
하

[illegible]

가
이
매
이
하

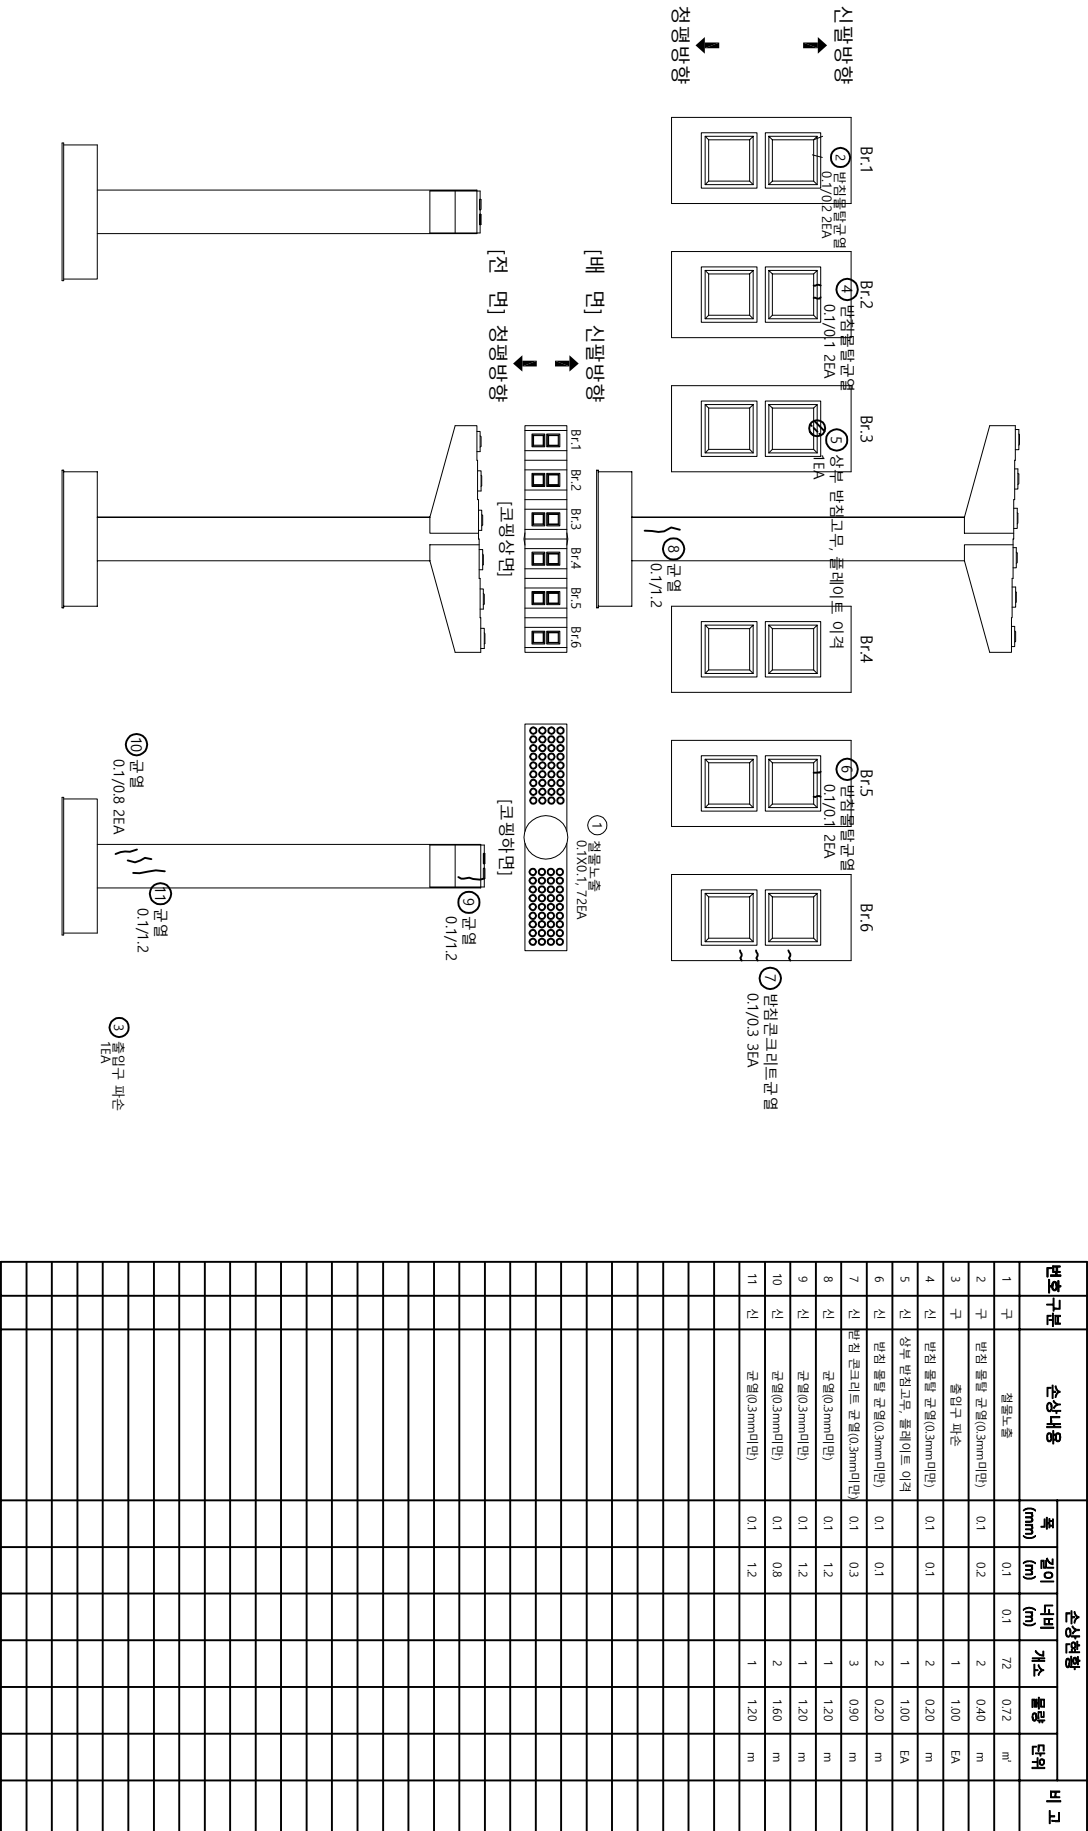
[illegible]

순 상 물 량 표



KEY PLAN		SECTION	
←정평 방향		←정평 방향	
신팔 방향 →		신팔 방향 →	
A1	P1	A1	P1
P2	P2	P2	P2
P3	P3	P3	P3
P4	P4	P4	P4
P5	P5	P5	P5
P6	P6	P6	P6
P7	P7	P7	P7
P8	P8	P8	P8
P9	P9	P9	P9
A2	A2	A2	A2
범례		범례	
균열		균열	
편지, 공동		편지, 공동	
누수, 습윤부		누수, 습윤부	
철근노출		철근노출	
부식		부식	
망상균열		망상균열	
배리, 파손		배리, 파손	
물고임, 결빙		물고임, 결빙	
백태		백태	
침하		침하	
피복물		피복물	
열화		열화	
기타		기타	
별 주 지		별 주 지	
의정부국토관리사무소		의정부국토관리사무소	
용역명		용역명	
국도37호선 자적1교(상) 등 8개소		국도37호선 자적1교(상) 등 8개소	
감별안전점검 용역		감별안전점검 용역	
도면명		도면명	
자적2교(신팔방향) - 교각 P3		자적2교(신팔방향) - 교각 P3	
도면번호		도면번호	
44		44	

순 상 물 량 표



←정평 방향

신팔 방향 →

KEY PLAN

←정평 방향

신팔 방향 →

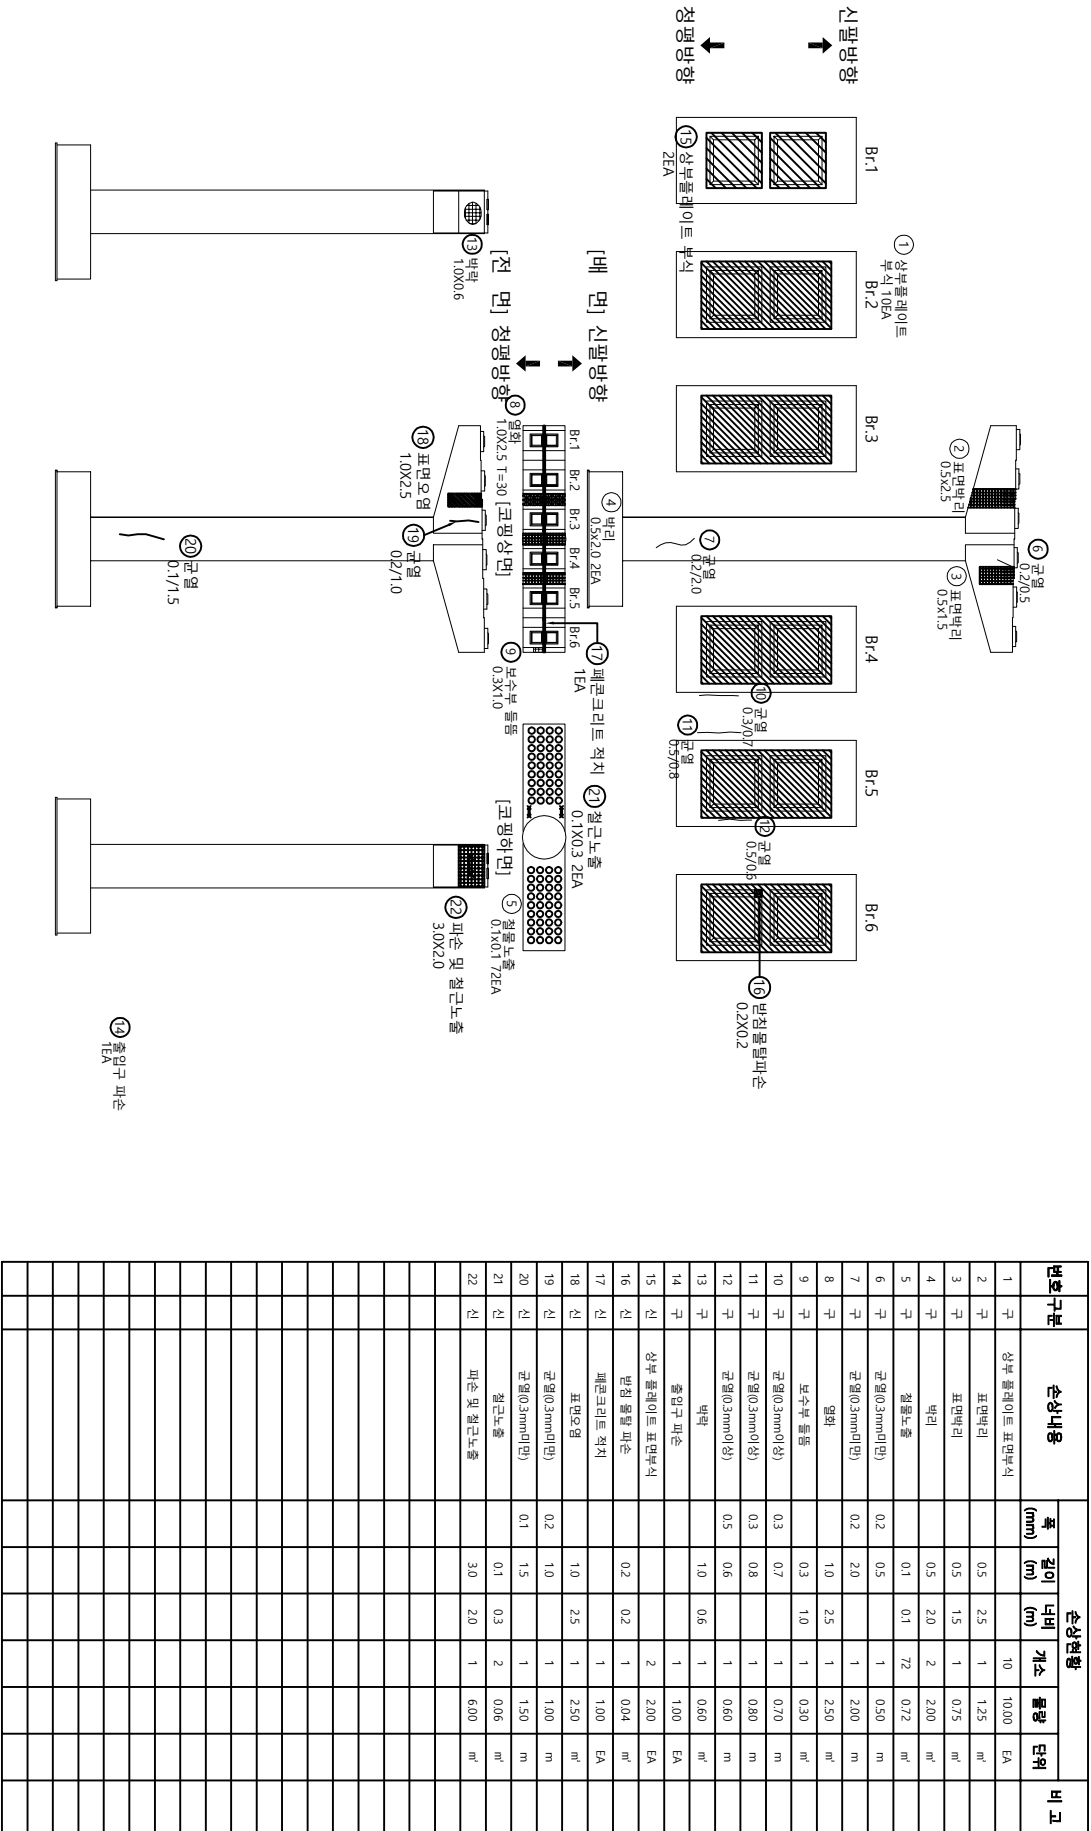
SECTION

범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		배리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백태		표적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

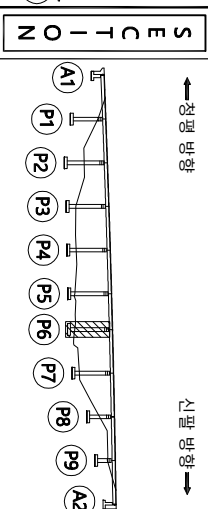
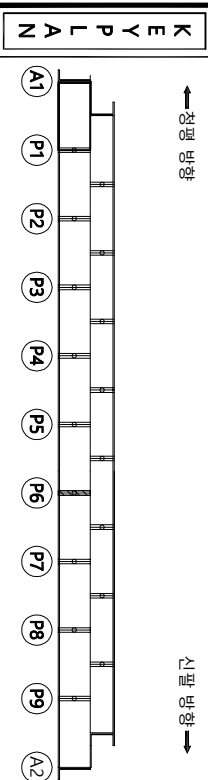
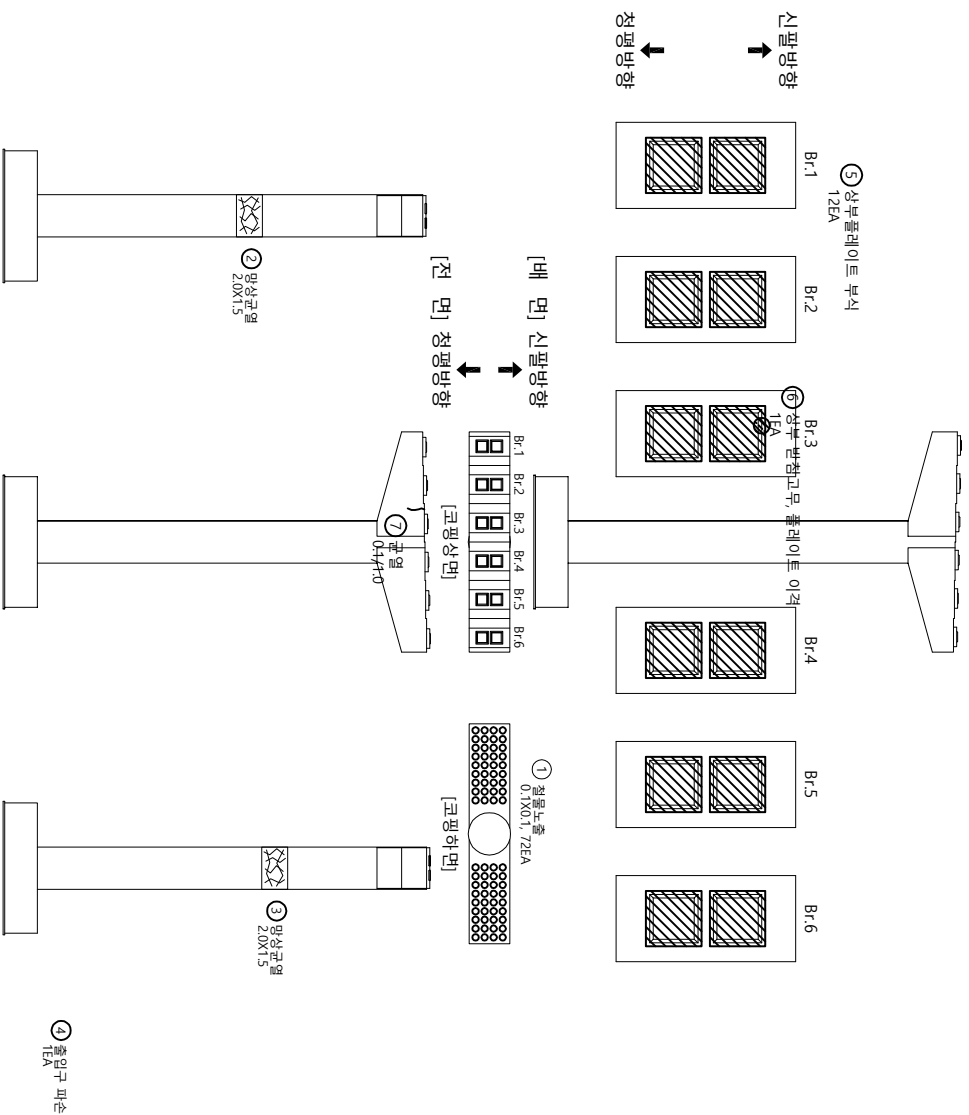
별주지
의정부국토관리사무소
응역영
국도37호선 자적1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역
도면명
자적2교(신팔방향) - 교각 P4
도면번호
45

순 상 물 량 표



KEY PLAN										
← 정평 방향					신팔 방향 →					
A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	A2
SECTION										
← 정평 방향					신팔 방향 →					
A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	A2
범례										
	균열		망상균열		재료분리	별 주 치 의정부국토관리사무소 용역명 국도37호선 자적1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역				
	편지, 공동		배리, 파손		물고임, 결빙					
	누수, 습윤부		백태		표적물	도면명 자적2교(신팔방향) - 교각 P5				
	철근노출		침하		열화					
	부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 46				

가
이
매
이
하

[illegible]

한		한	
	한자, 중문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글
	한자, 국문		한글

가
아
바
야
하

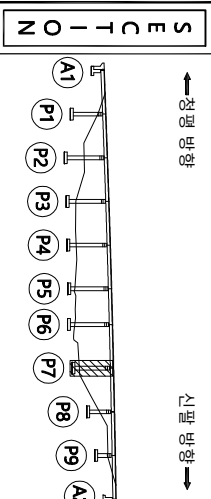
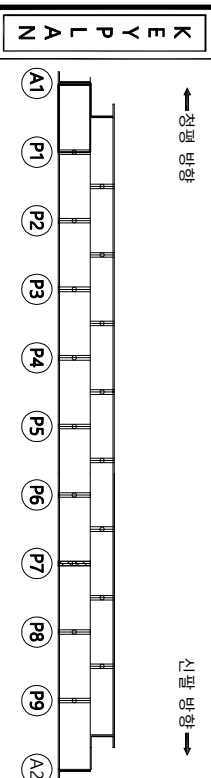
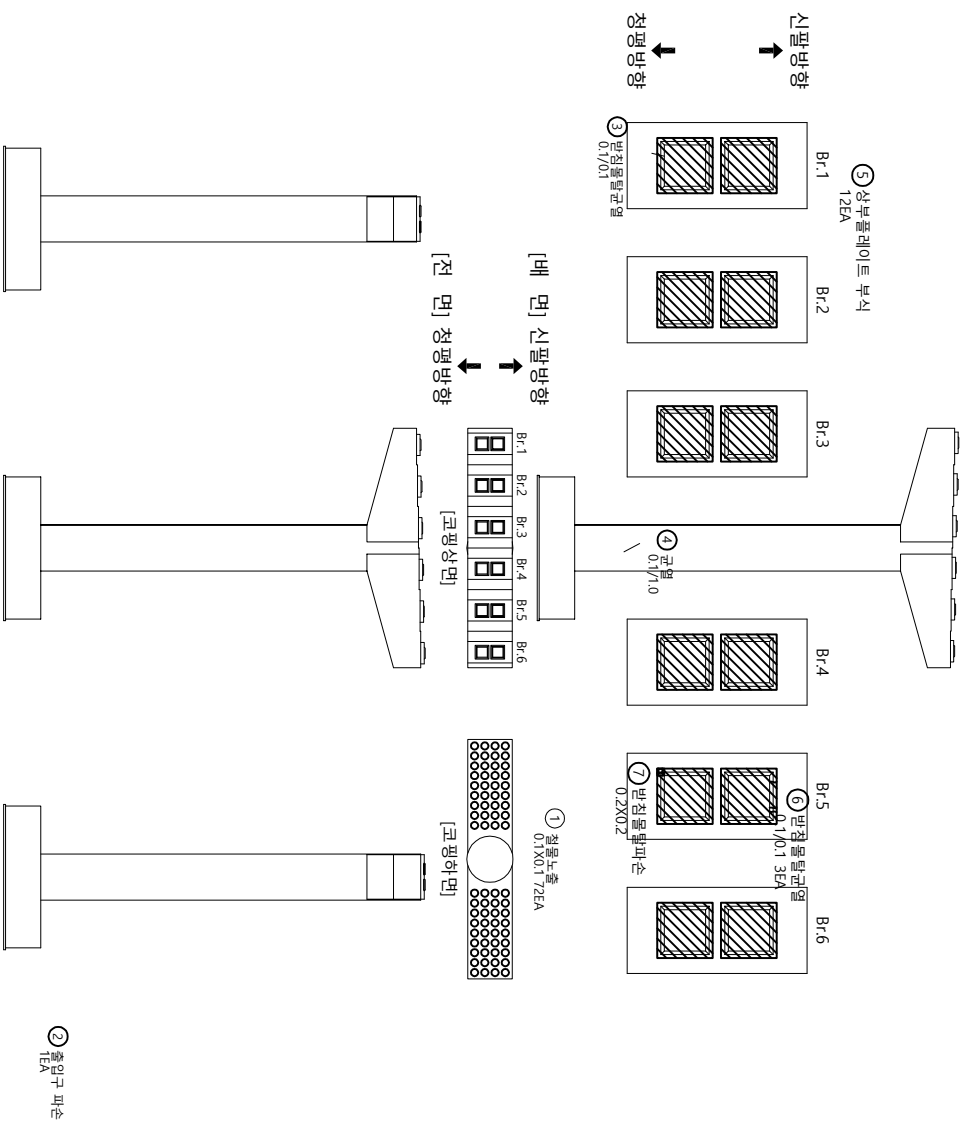
[illegible]

표		지	
	빈 면		빈 안면
	편지, 증명		백리, 파선
	누수, 슬로프		백 리
	절근노출		천 하
	파도, 해변		기타
	빈 면		빈 면

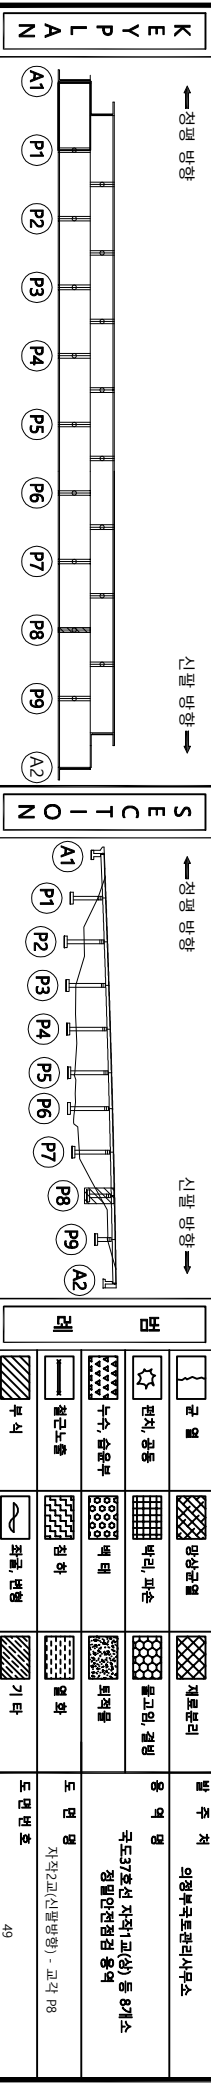
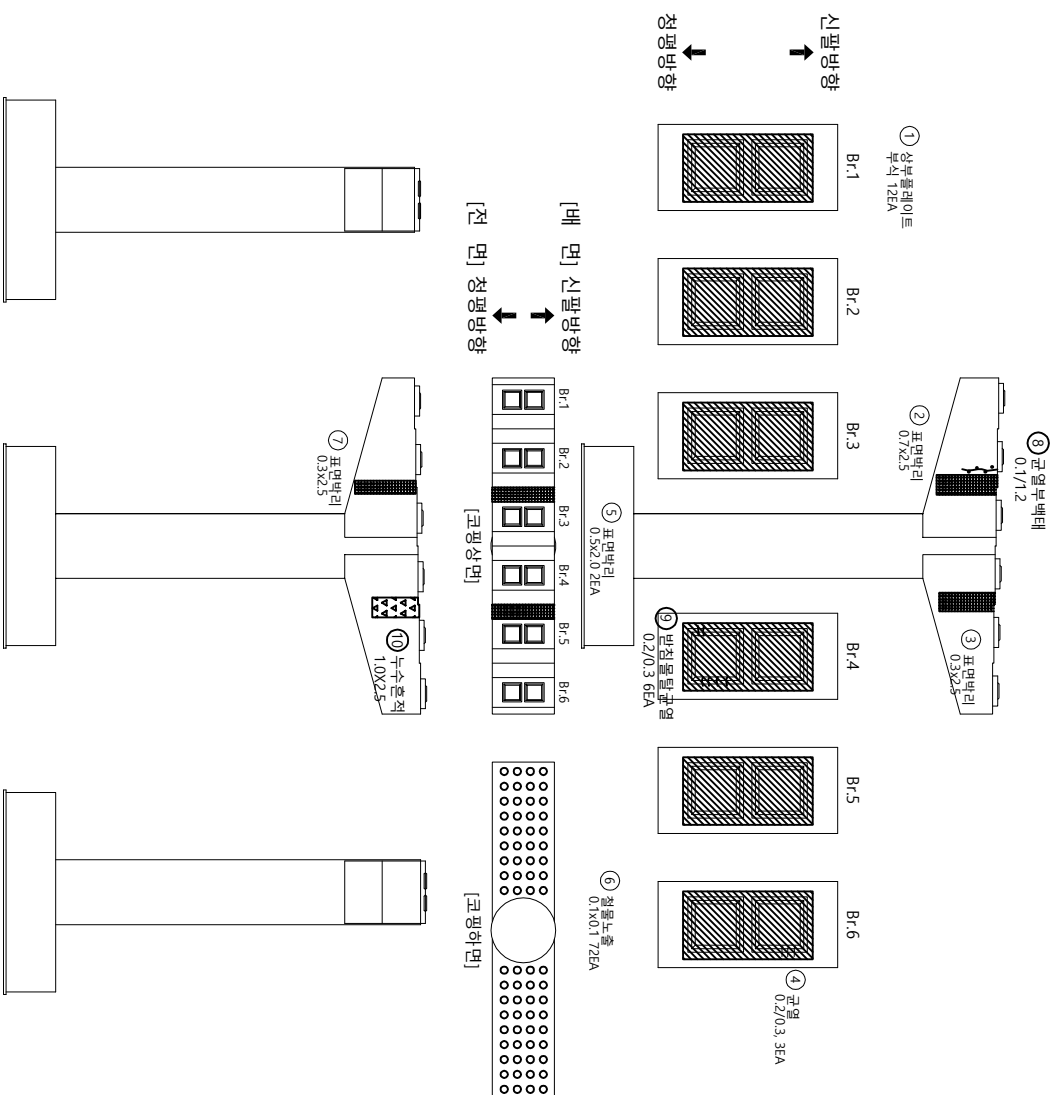
국도47호선 자차1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 운영

자차2교(신명영영) - 교차 P7

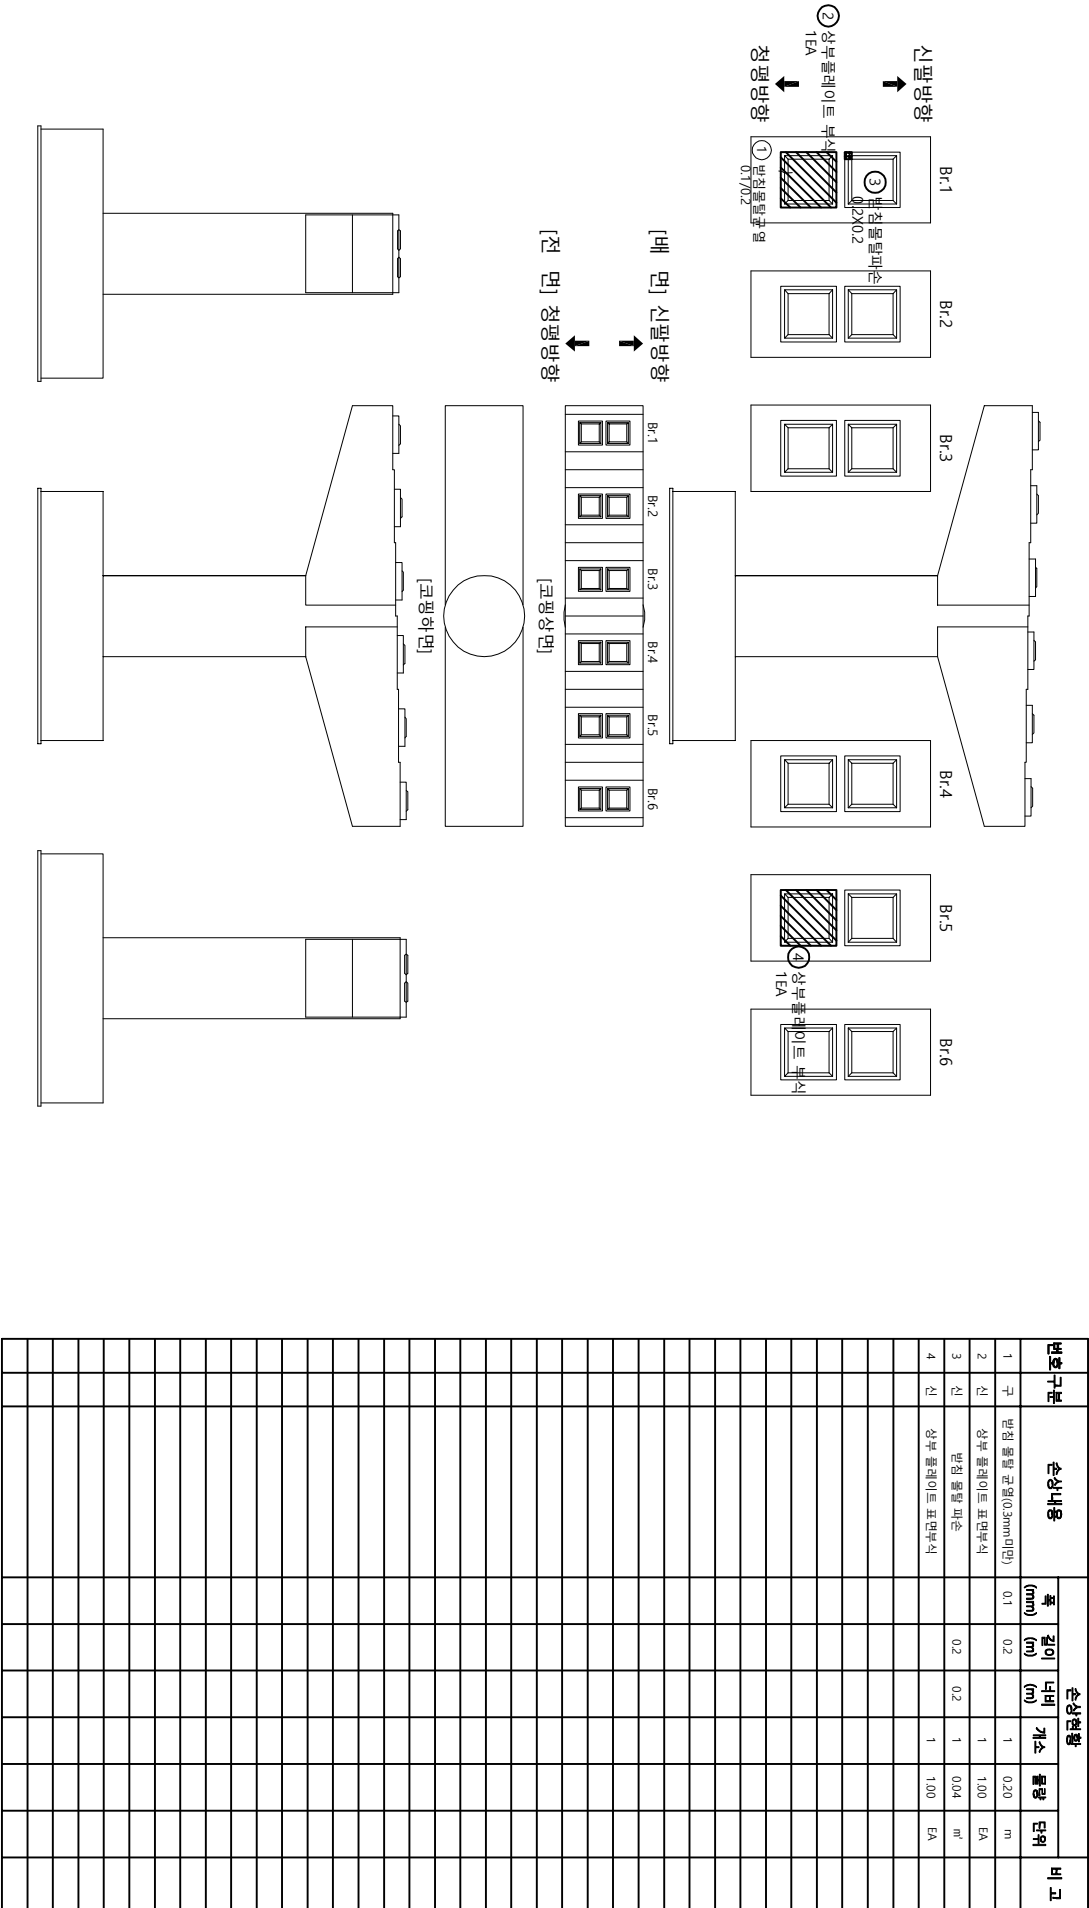
의정부국도관리사무소

48

가
아
바
야
하

[illegible]

순 상 물 량 표



KEY PLAN		SECTION	
← 청평 방향		신팔 방향 →	
범례		범례	
	주 보		철근 보강
	판차, 중동		벽리, 파손
	주수, 승용부		배기
	철근노출		철거
	부식		적층, 변형
			기타
용역명		의정부국토관리사무소	
주요공사		국도37호선 자적1교(상) 등 8개소	
정밀안전점검 용역			
도면명		자적2교(신팔방향) - 교각 P9	
도면번호		50	

