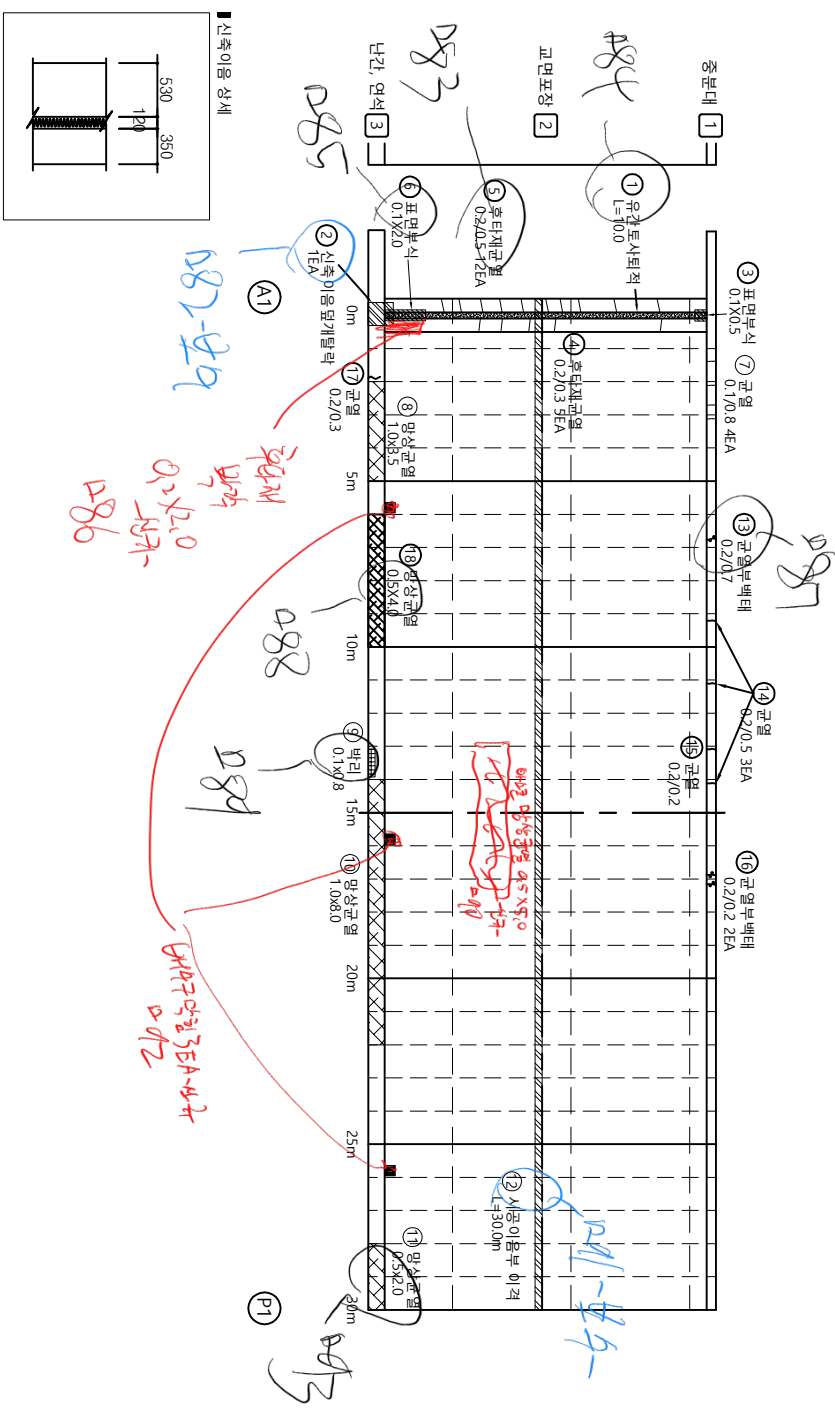


093~19 정경 P80 A1 신축 정경
P81 A1 신축 정경 P82 B3 만

←정평 방향

신팔 방향 →



순 상 물 량 표

번호 구분	순상내용	순상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소 개소	수량 단위
1 구	유간토사퇴적		10.0	1	1	10.00 m
2 구	신축이음양개철막			1	1	1.00 EA
3 구	표면부식		0.1	0.5	1	0.05 m²
4 구	후타재균열(0.3mm미만)	0.2	0.3	5	5	1.50 m
5 구	후타재균열(0.3mm미만)	0.2	0.5	12	12	6.00 m
6 구	표면부식		0.1	2.0	1	0.20 m²
7 구	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8	4	4	3.20 m²
8 구	방상균열		1.0	3.5	1	3.50 m²
9 구	백리		0.1	0.8	1	0.08 m²
10 구	방상균열		1.0	8.0	1	8.00 m²
11 구	방상균열		0.5	2.0	1	1.00 m²
12 구	시공이음부 이격		3.00		1	30.00 m
13 신	균열부백테	0.2	0.7	1	1	0.70 m
14 신	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5	3	3	1.50 m
15 신	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2	1	1	0.20 m
16 신	균열부백테	0.2	0.2	2	2	0.40 m
17 신	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3	1	1	0.30 m
18 신	방상균열		0.5	4.0	1	2.00 m²

←정평 방향

신팔 방향 →

[정평방향]




[신팔방향]

범례

균열	방상균열	재료분리	별 주 지
편지 공동	백리, 피손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백 테	피복물	국도37호선 자적4교(상) 등 8개소
철근노출	침 하	열 화	정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기 타	도면 명
			자적4교(신팔방향) - 바닥판상면 S1
			도면 번호
			01

가
아
바
야
하

시험구분	시험내용	시험원형					비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량 단위	
1 구	철원재 구결	300		1	3000	m	
2 구	방수작업	0.5	1.0	1	0.50	m ²	
3 신	구결부해리	0.2	0.2	2	0.40	m	
4 신	구결부해리	0.2	0.5	1	0.50	m	
5 신	구결(0.3mmd(만))	0.2	0.8	1	0.80	m	
6 신	구결부해리	0.2	0.6	2	1.20	m	
7 신	구결부해리	0.1	0.5	1	0.50	m	
8 신	구결부해리	0.1	0.7	1	0.70	m	
9 신	구결(0.3mmd(상))	0.3	0.5	2	1.00	m	
10 신	구결(0.3mmd(만))	0.2	0.5	2	1.00	m	
11 신	구결(0.3mmd(만))	0.2	0.6	2	1.20	m	
12 신	구결(0.3mmd(만))	0.1	0.5	1	0.50	m	
13 신	구결(0.3mmd(만))	0.1	0.6	1	0.60	m	

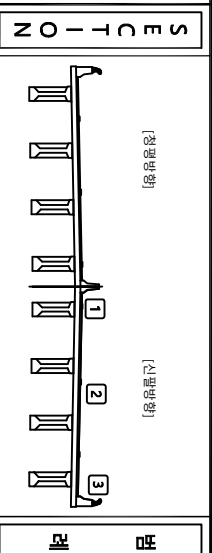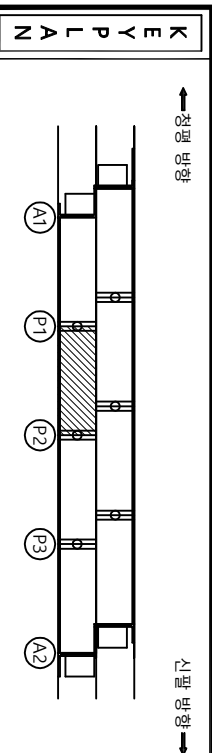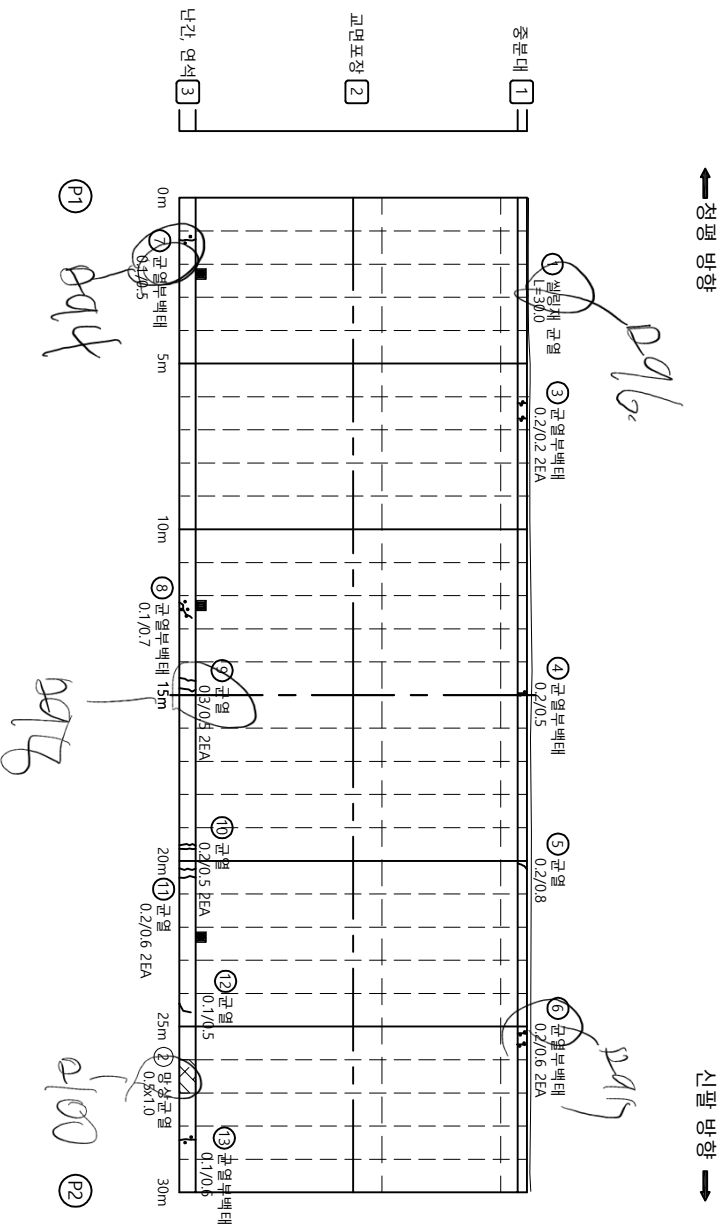


	금 질		만상금질		재로본리	발 주 제 의정부국토관리사무소
	관저 공동		배리, 파산		물고인, 결빙	
	누수 슬로프		백 터		보적들	국도37호선 자차(교상) 등 8개소 정밀안전점검 구역
	절근노출		잔 하		열 하	
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 명 자차교(신팔방) - 바티관상면 52

02

가
아
바
야
비

↑
초
중
고
대학

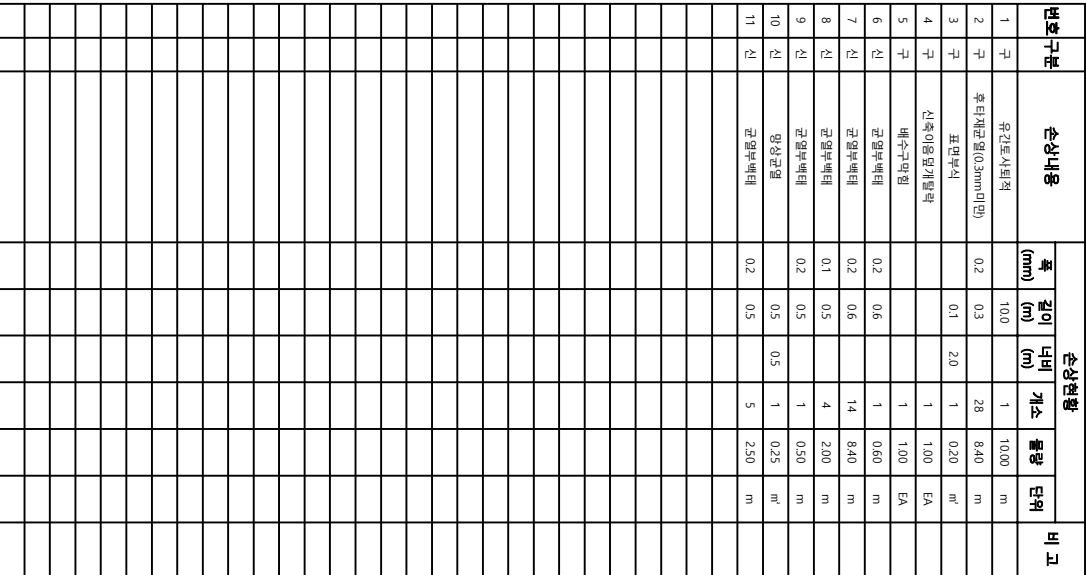「그
만큼
아주
아주
↓



KEY PLAN	
정면 방향 시팔 방향	SECTION
[정면방향] [시팔방향]	
표 기	
	벽
	창자, 창문
	누수, 승복부
	절단기층
	붕서
	천장, 천형
	바라, 파손
	바라
	천하
	열화
	기타
발 주 처 의정부구로관리사무소	
용 역 명 구도37호선 자차(교상) 등 8개소 정밀안전점검 용역	
도 면 명 자치세교(신원방) - 비무관합면 S3	
도면번호 03	

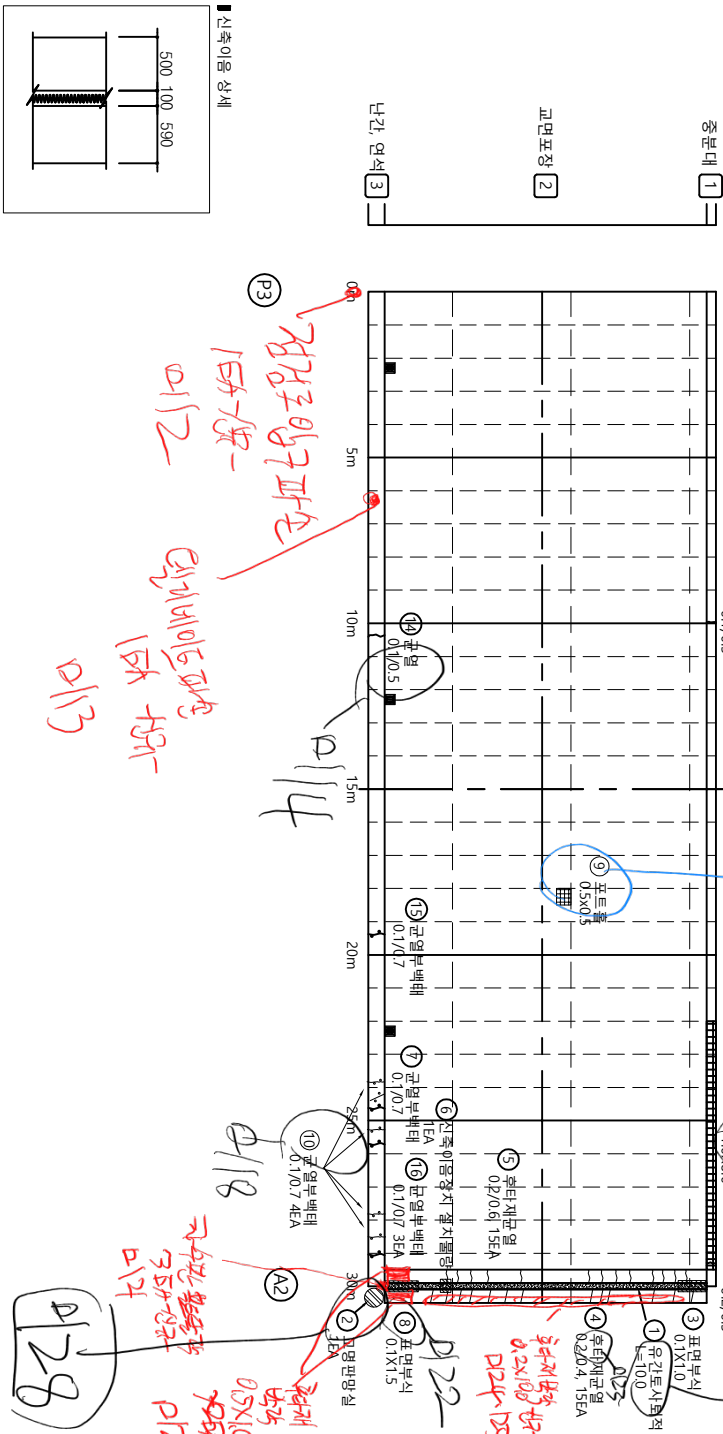
수 상 물 량 표

2119 A2 신축재기
2120 A2 신축재기 43mm

2116 S4 포개는 상판 105mm

← 정평 방향

신발 방향 →



번호 구분	수상내용	수상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	낙차 (m)	개소 개소	수량 단위
1 구	유기토사회적		100		1	10.00 m
2 구	교면방향설				1	1.00 EA
3 구	표면부식		0.1	1.0	1	0.10 m²
4 구	후타재균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		15	6.00 m
5 구	후타재균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		15	9.00 m
6 구	신축이음장치 설치불량				1	1.00 EA
7 구	교면부배태	0.1	0.7		1	0.70 m²
8 구	표면부식		0.1	1.5	1	0.15 m²
9 구	포토홀		0.5	0.5	1	0.25 m²
10 구	균열부배태	0.1	0.7		4	2.80 m
11 신	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50 m
12 신	표면파리		1.0	8	1	8.00 m²
13 신	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50 m
14 신	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50 m
15 신	균열부배태	0.1	0.7		1	0.70 m
16 신	균열부배태	0.1	0.7		3	2.10 m

← 정평 방향

신발 방향 →

SECTION

[정평방향]

[신발방향]

범

균열	망상균열	재료분리	별 주
편지 공동	배리, 파손	물고임, 결빙	의정부도로관리사무소
누수, 습윤부	백 테	표적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자적4교(상) 등 8개소
부식	좌굴, 변형	기타	정밀안전점검 용역

도면명

자적4교(신발방향) - 바닥판상면 S4




도면번호

04

ID : 저작4교(신필방향) - 바다편하하면 S2 외관조사만도




가
아
바
야
하

번호 구분	순상 내용	순상현황						비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1 구	물량기중 미시공		30.0		1	30.00	m	
2 구	균열(3mm이하)		0.1	10.0	1	10.00	m	
3 구	망상균열			1.0	1.5	1	1.50	m ²
4 구	균열(3mm이하)		0.2	2.0	4	8.00	m	
5 구	백색관누수				2	2.00	EA	
6 구	백색열외		0.5	5.0	1	2.50	m ²	
7 구	열외			0.5	1.0	1	0.50	m ²
8 신	백색관 지지대 돌출				1	1.00	EA	

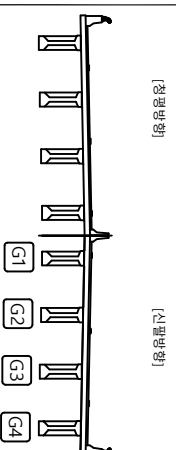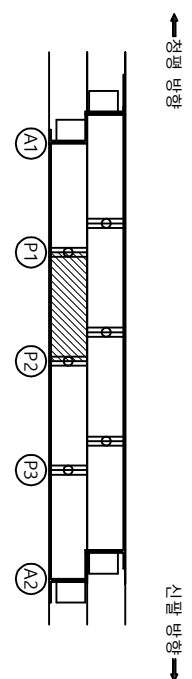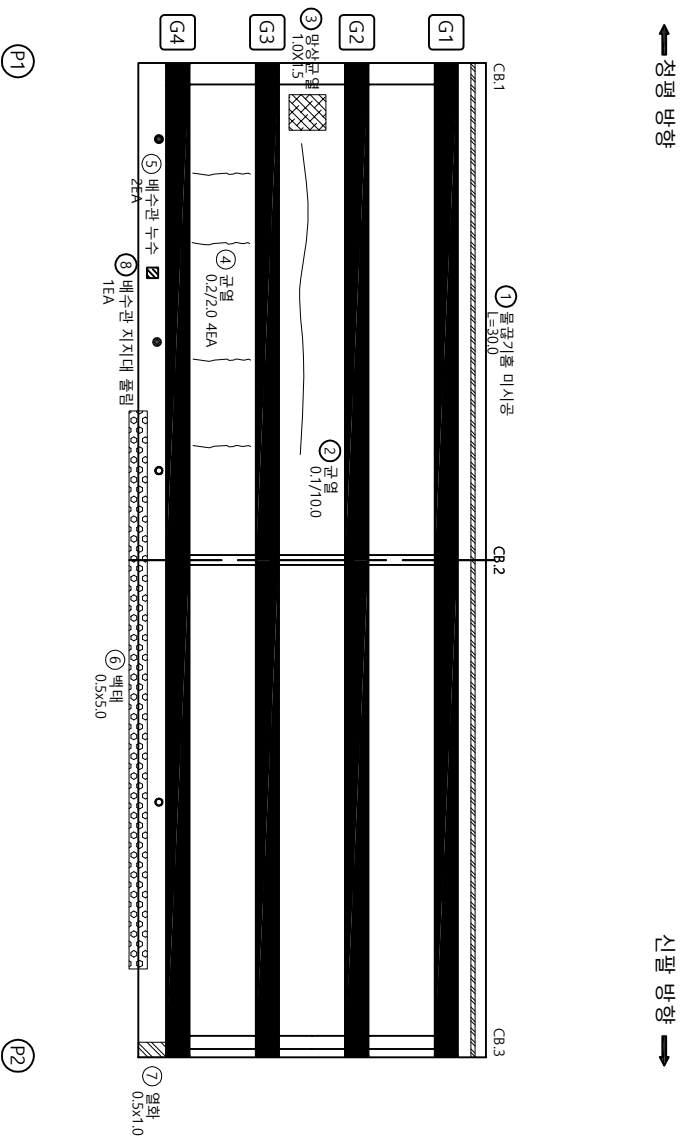


발주처		용역명		도면명	
의정부국토관리사무소		국·도·시·군·자치단체 등 8개소 국·도·시·군·자치단체 등 8개소 정밀안전점검 용역		도면명 자적4리(신명항) - 바리면유역 S2	
 지하부리		 물고임, 갯벌		 절취	
 관천		 바리, 파산		 배터	
 천지, 공동		 배터		 배터	
 부식		 배터		 배터	
 조류, 변형		 배터		 배터	
 기타		 배터		 배터	

A full-page sheet of white graph paper featuring a uniform grid of thin black lines. The grid consists of small squares covering the entire area, with no margins or additional markings.

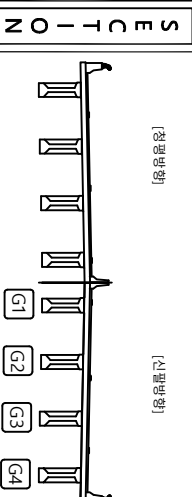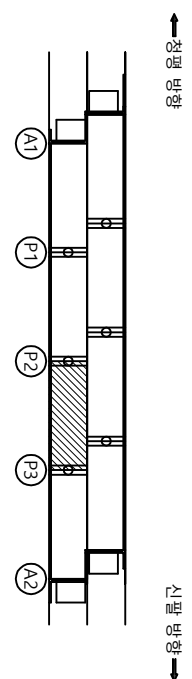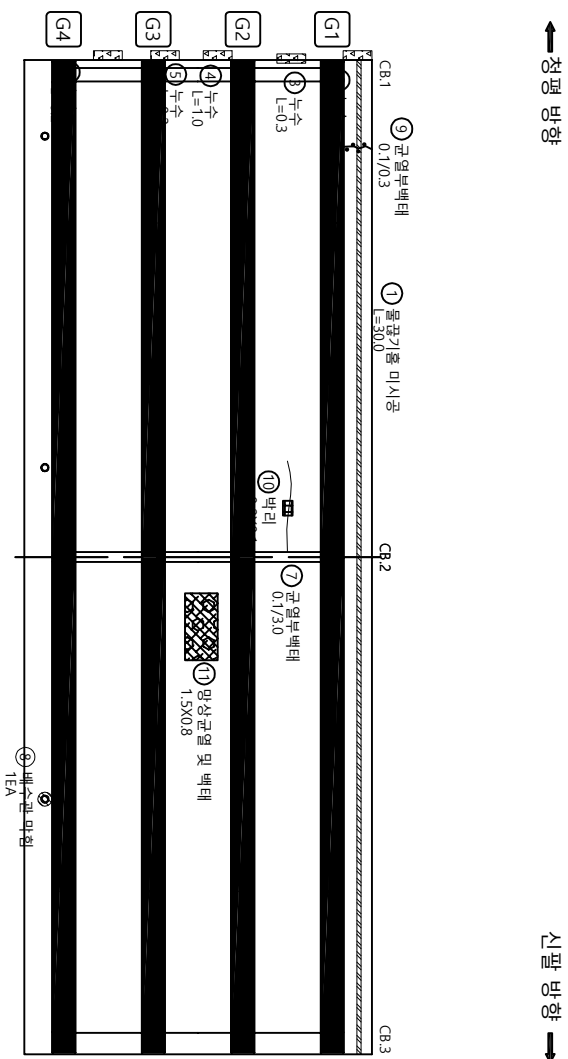
가
아
매
이
하[illegible]

발주처		용역명		도면명		도면번호	
의정부·국토관리사무소		국도37호선 자차1교(상) 등 8개교 정밀안전점검 용역		도면명 자차4교(단행방형) - 비행하면 S3		도면번호 07	
	구명		안전관리		기타		부식
	관지, 운동		바리, 파손		파괴, 열		철근, 철물
	누수, 슬로워		벽, 터		열화		철근 노출
	부식		안전 하		기타		부식

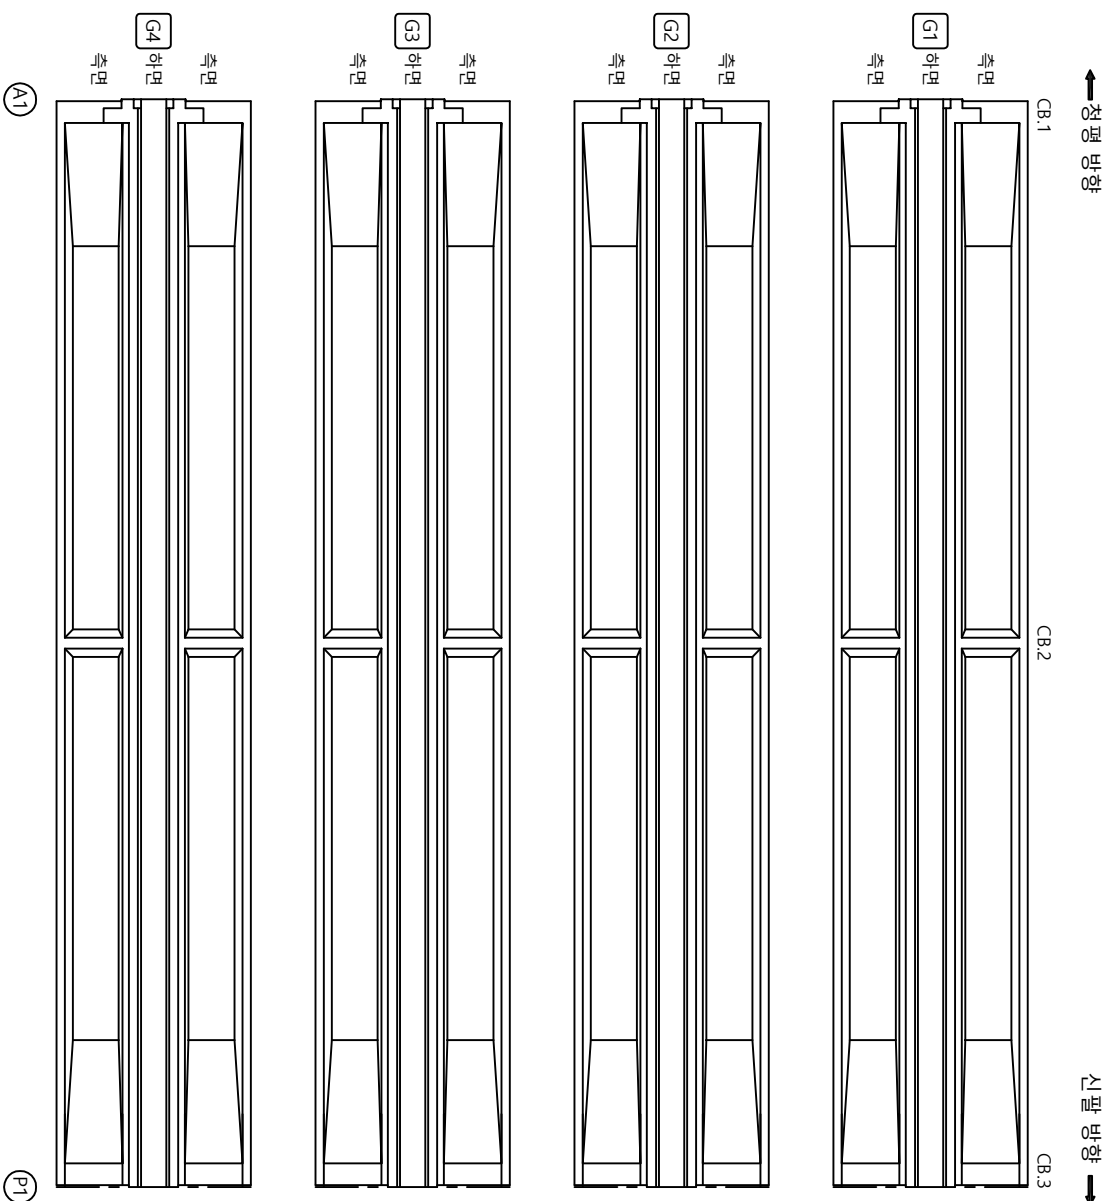
가
아
바
야
하

[illegible]

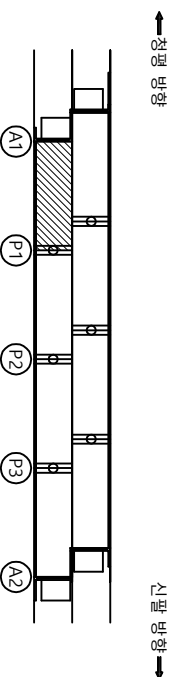ЗАРУБЕЖ




NO-10MS

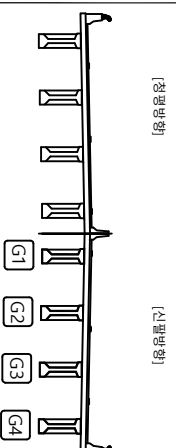


50

발주처		의정부국토관리사무소	
	연장결합		재료보리
	편지, 우동		벽지, 파손
	누수, 습윤부		벽면
	철근, 철		철화
	부식		저금, 변형
			기타
도면명		도면명	
저적4교(신명방) - 가터 SI(Gr-C4)		국도37호선 저적1교(하) 등 8개소 정밀안전점검 용역	
도면번호		09	

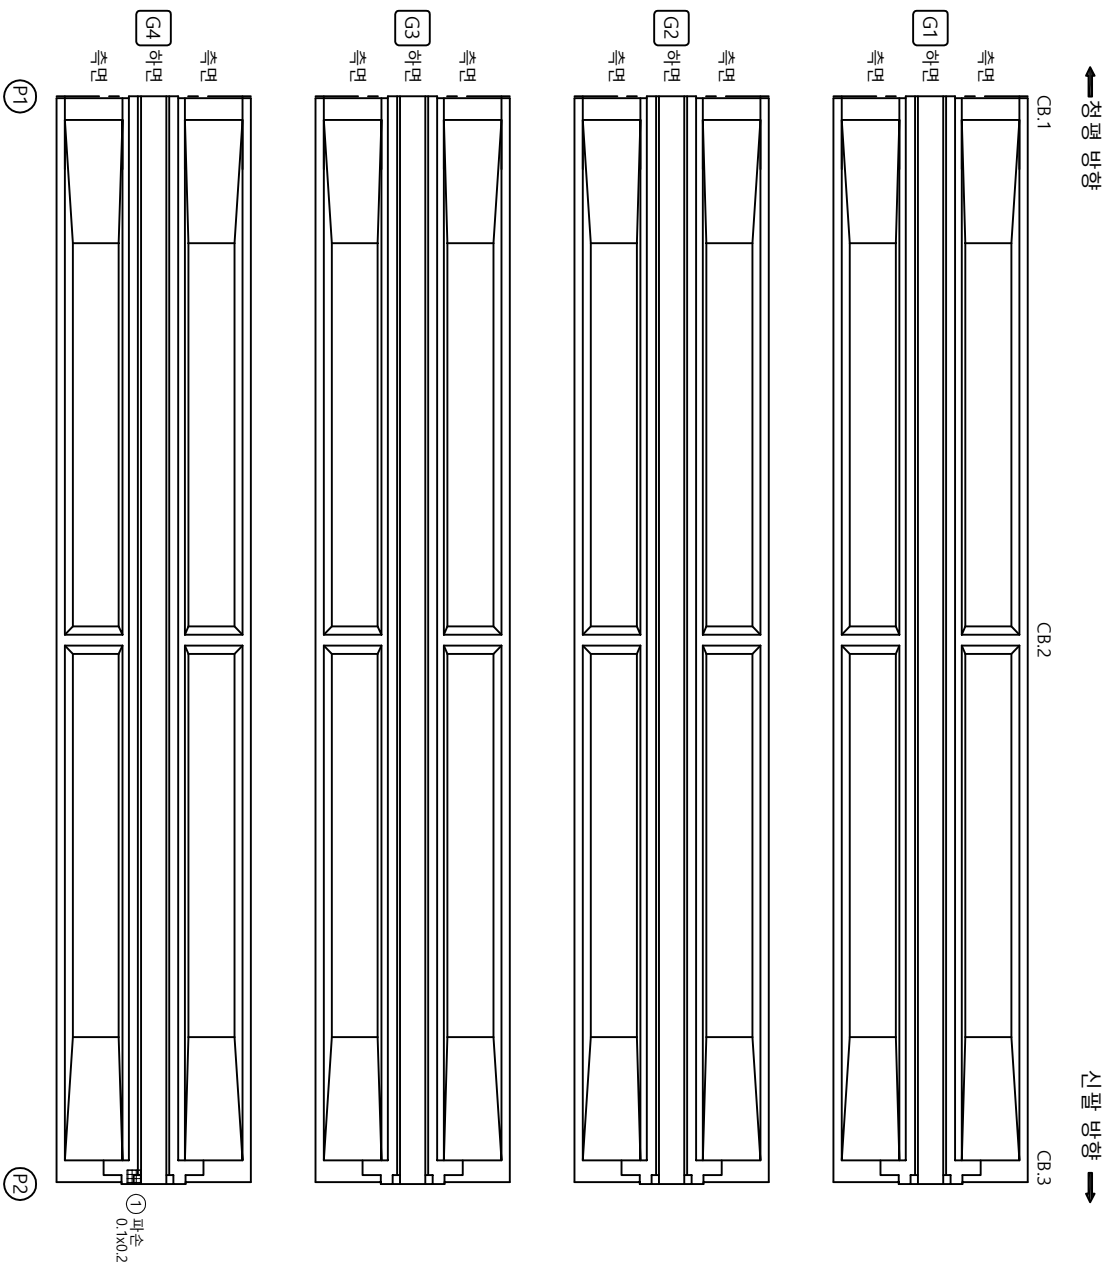
가
이
매
이
하

[illegible]

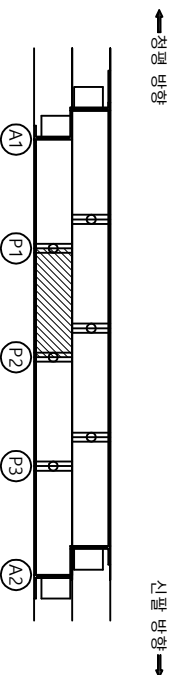К Е Р П Л А Н



ZO-10ms

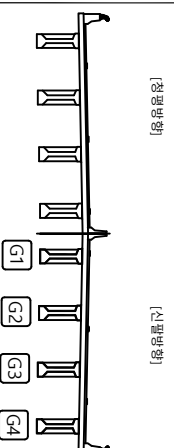

五 四

별 주 지		의정부국도관리사무소	
	평상구멍		계로관리
	편지, 공동		방리, 파수
	누수, 솥물부		배터
	철근도랑		전차
	부식		전굴, 변형
			기타

국도37호선 지적1(교상) 등 8개소
정밀안전점검 용역

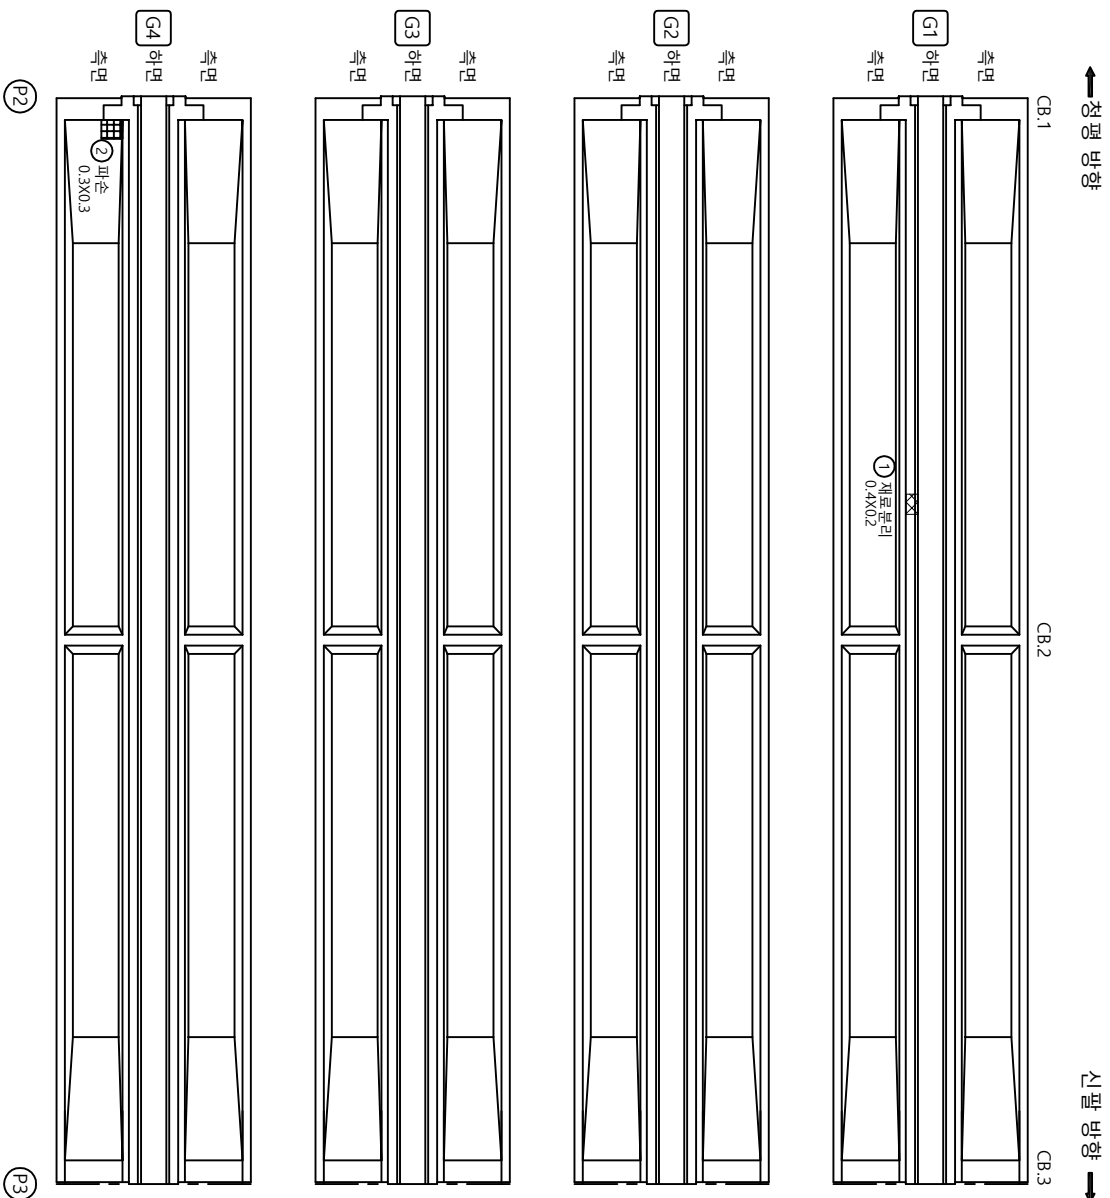
지적4교(신철방) - 기타 S2(G1~G4)

도면 열


도면 번호

10


가
아
마
야
하

[illegible]

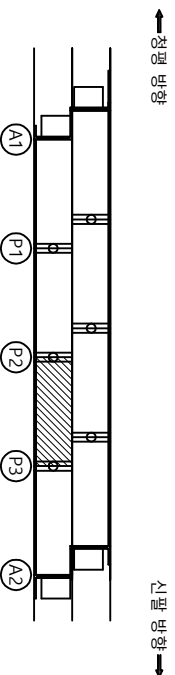Z A L P Y E K




ZO-10ms

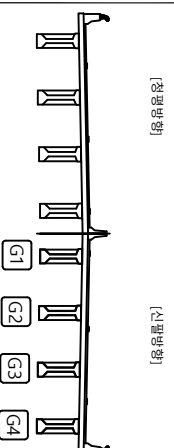


50 51

발주처		의정부국토관리사무소	
	공명		민생공명
	원지, 광동		박리, 파산
	누수, 습윤부		박막
	철근, 철물		박막
	부식		기타
	저류, 변형		기타
도면명		국도37호선 지점(1교상) 등 8개소 정밀안전점검 용역	
도면번호		지적4교(선별방) - 기타 S3(GT-C4)	

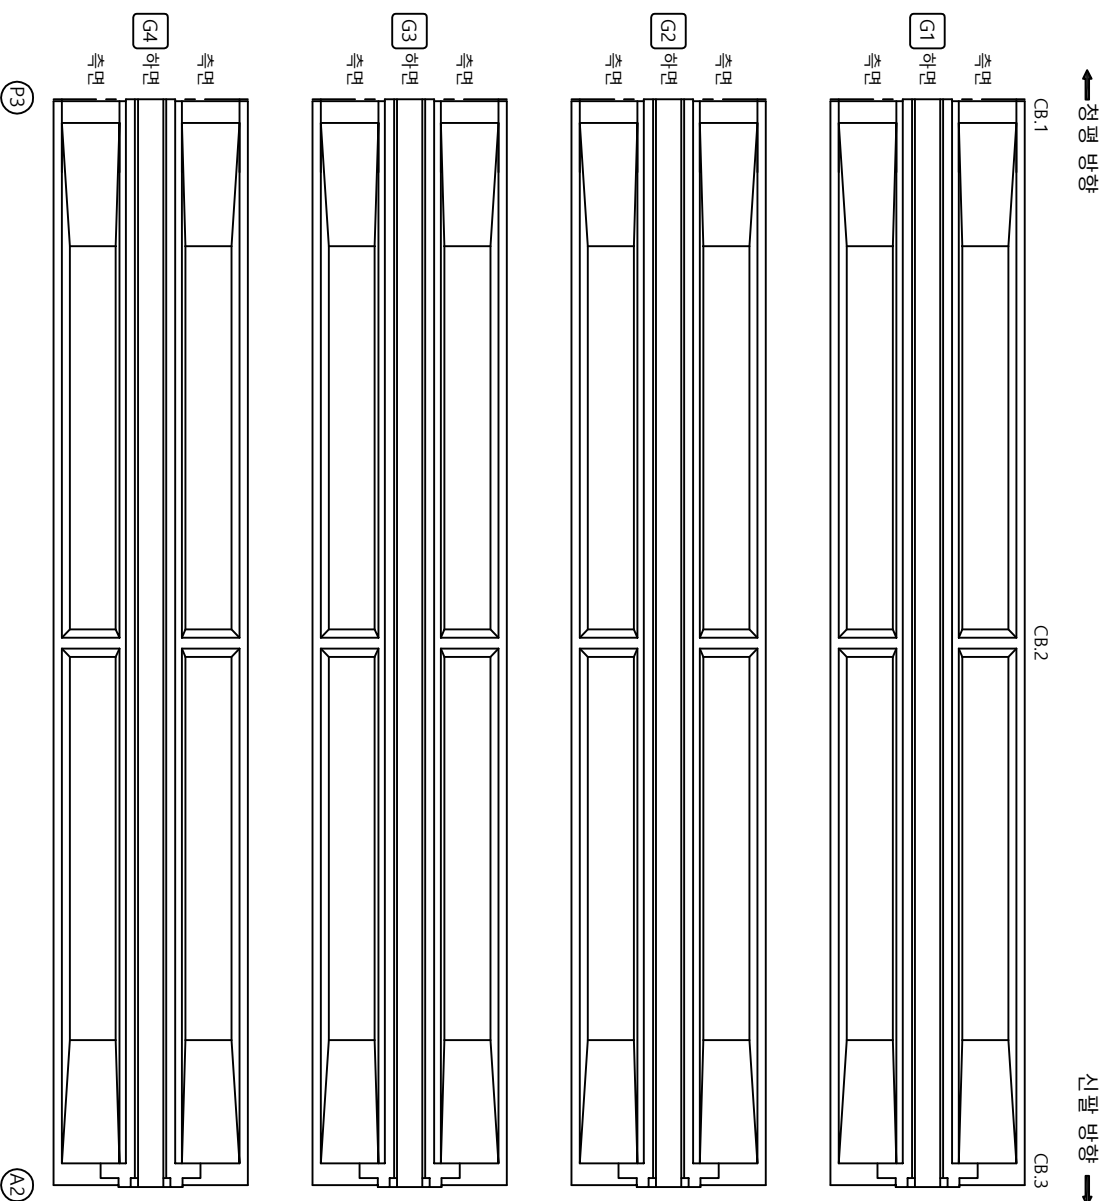
다
이
백
이
하

[illegible]

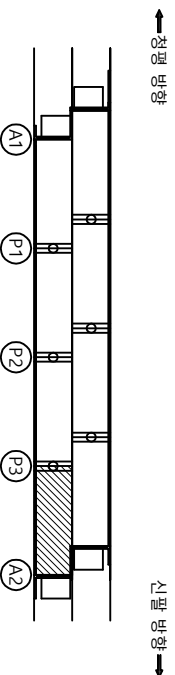ЗАРУБЕЖ




ZO-10MS

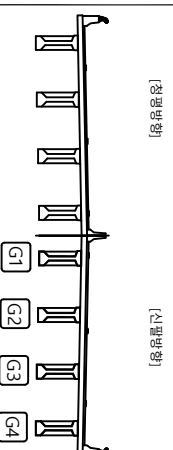




50 51

발주처		의정부국토관리사무소	
	연장결합		재료보리
	편지, 우동		벽지, 파손
	누수, 습윤부		벽면
	철근, 철		벽돌
	부식		열화
	저금, 변형		기타
도면명		도면명	
지적4고(신명방) - 기타 S4(GT-C4)		지적4고(신명방) - 기타 S4(GT-C4)	
12		12	

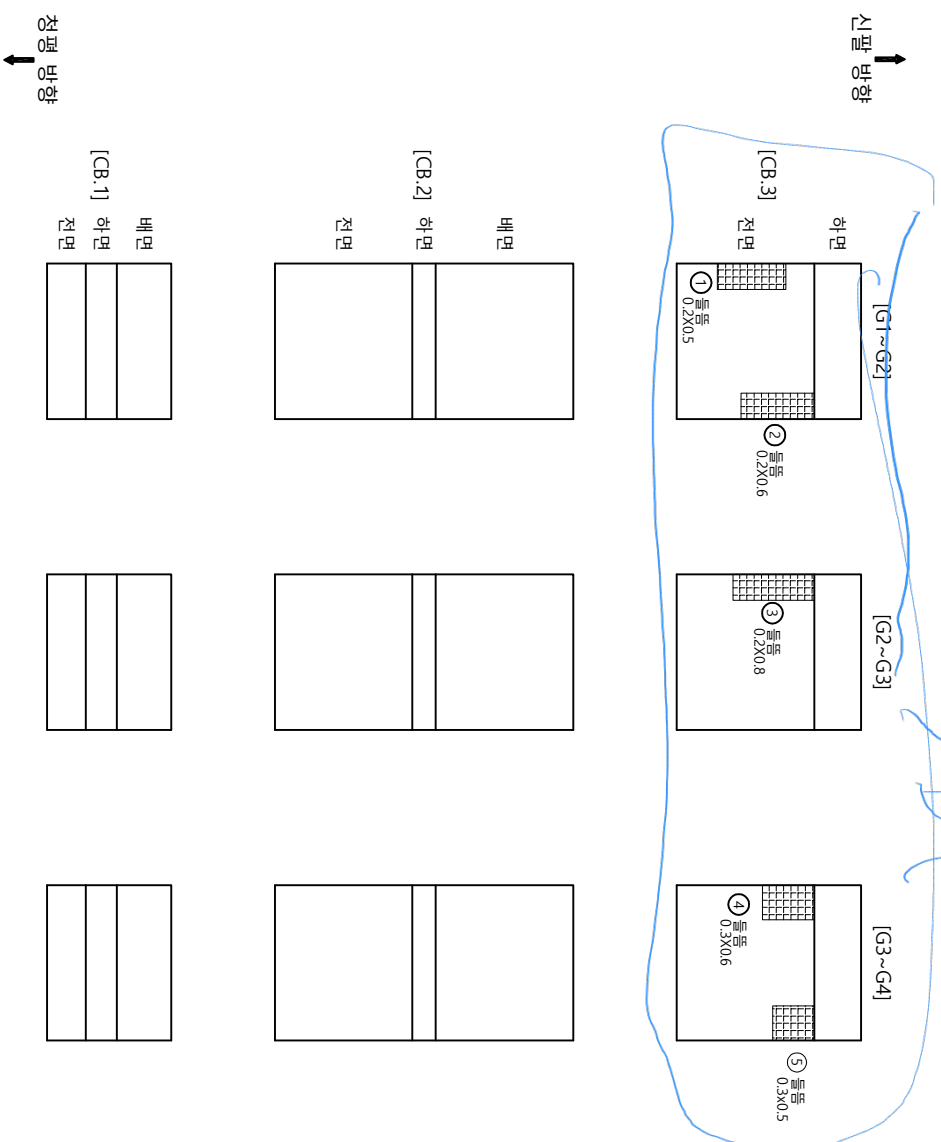가
아
바
야
하




[illegible]

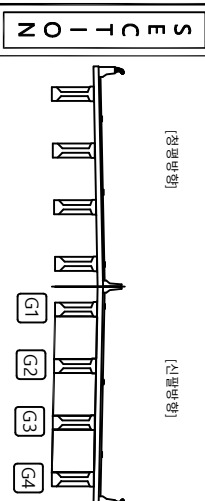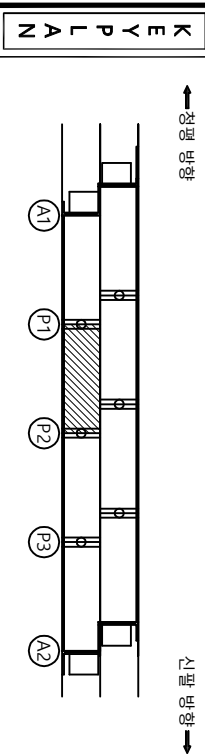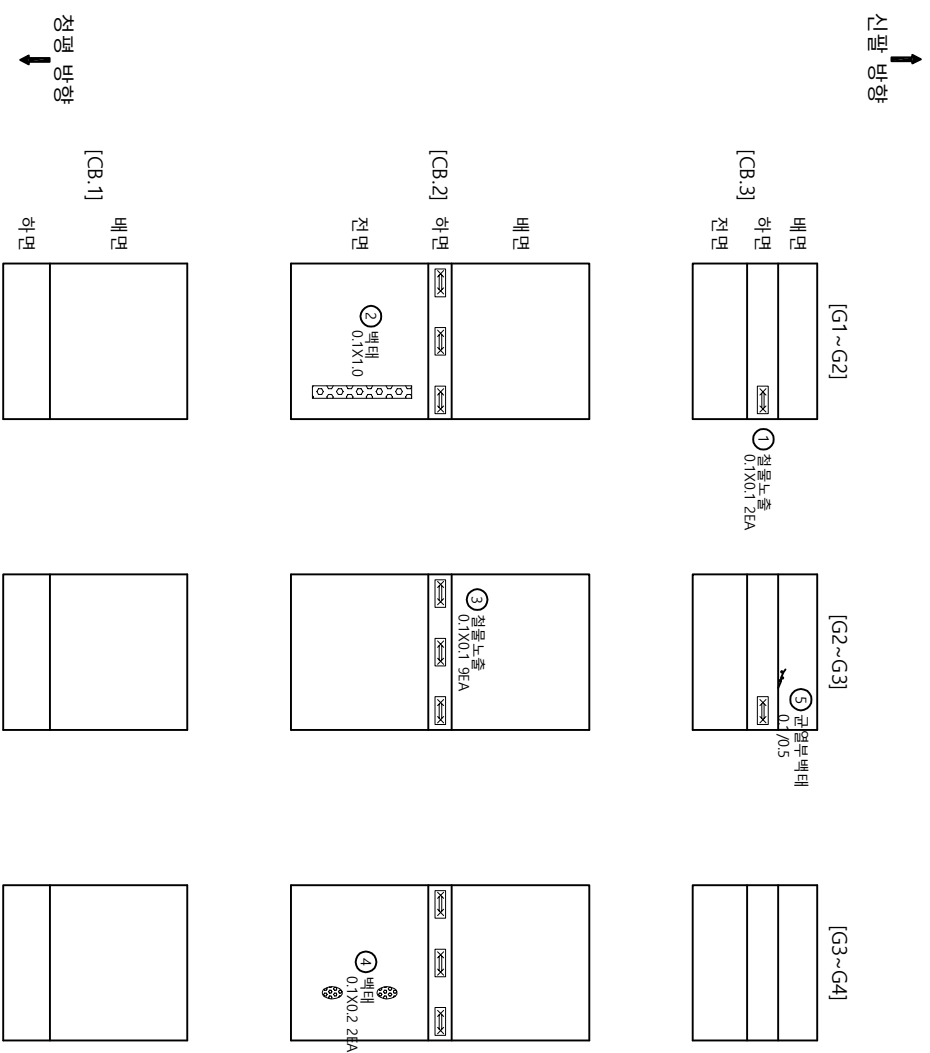가
이
매
이
하

[illegible]




문		문		문		문	
	파도		사선		점		사선
	별, 꽃동		방직, 방선		방직, 방선		방직, 방선
	나무, 숲		방직		방직		방직
	줄		방직		방직		방직
	파도		방직		방직		방직
	파도		방직		방직		방직
	파도		방직		방직		방직
	파도		방직		방직		방직
	파도		방직		방직		방직
	파도		방직		방직		방직
	파도		방직		방직		방직
	파도		방직		방직		방직
	파도		방직		방직		방직
	파도		방직		방직		방직
	파도		방직		방직		방직
	파도		방직		방직		방직
	파도		방직		방직		방직
	파도		방직		방직		방직

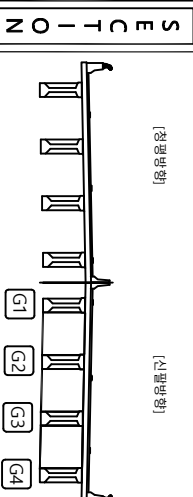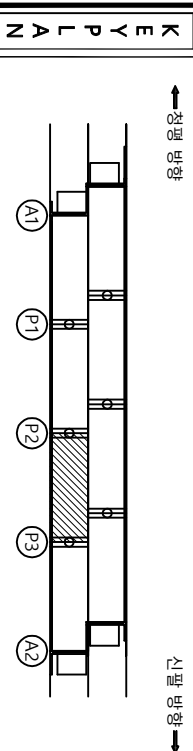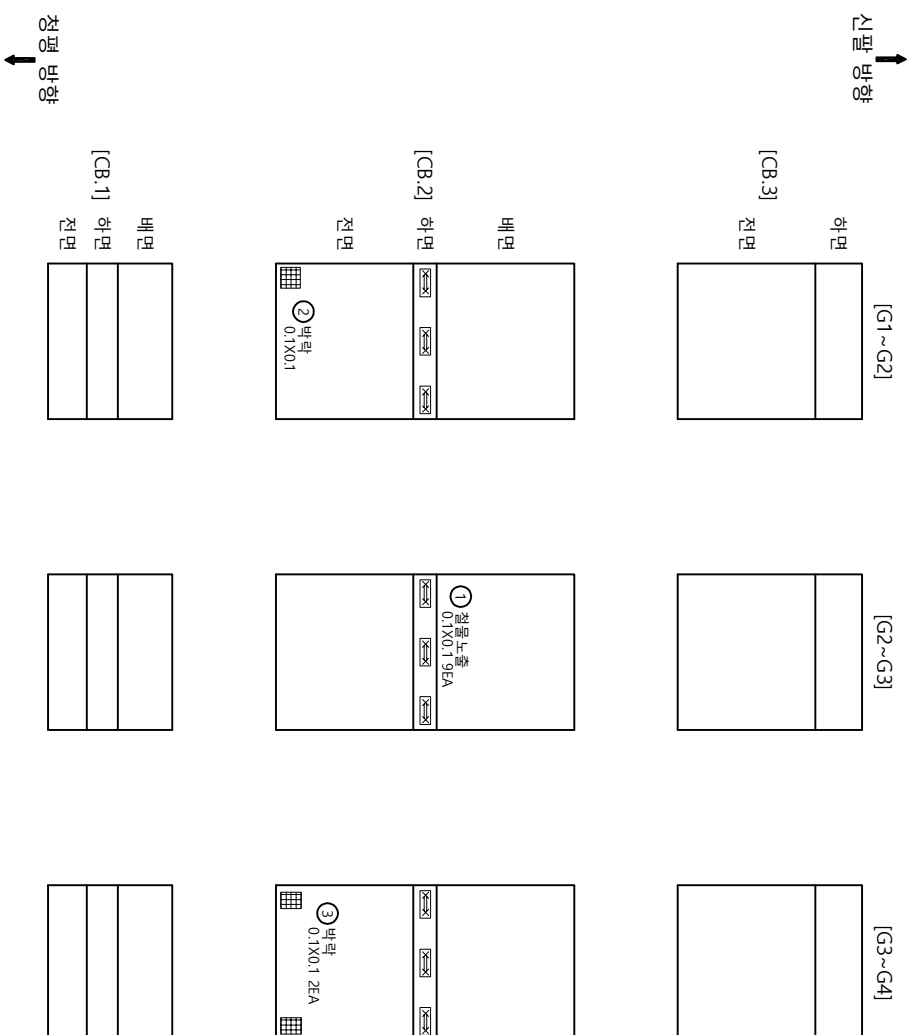가
이
매
이
하

[illegible]






발주처		영역명		도점명	
이행부·국토관리사무소	전북도청	전주시·광주시	전주시·광주시	전주시·광주시	전주시·광주시
구도37호선 자차(교차) 등 8개소	정밀안전점검 구역	정밀안전점검 구역	정밀안전점검 구역	정밀안전점검 구역	정밀안전점검 구역

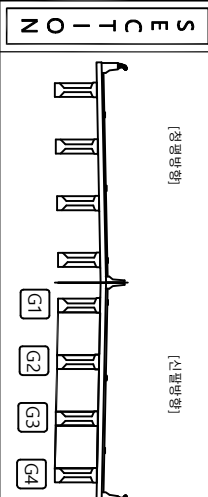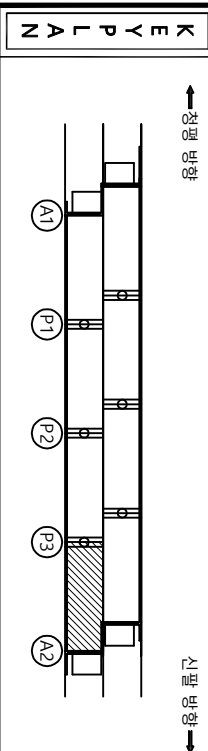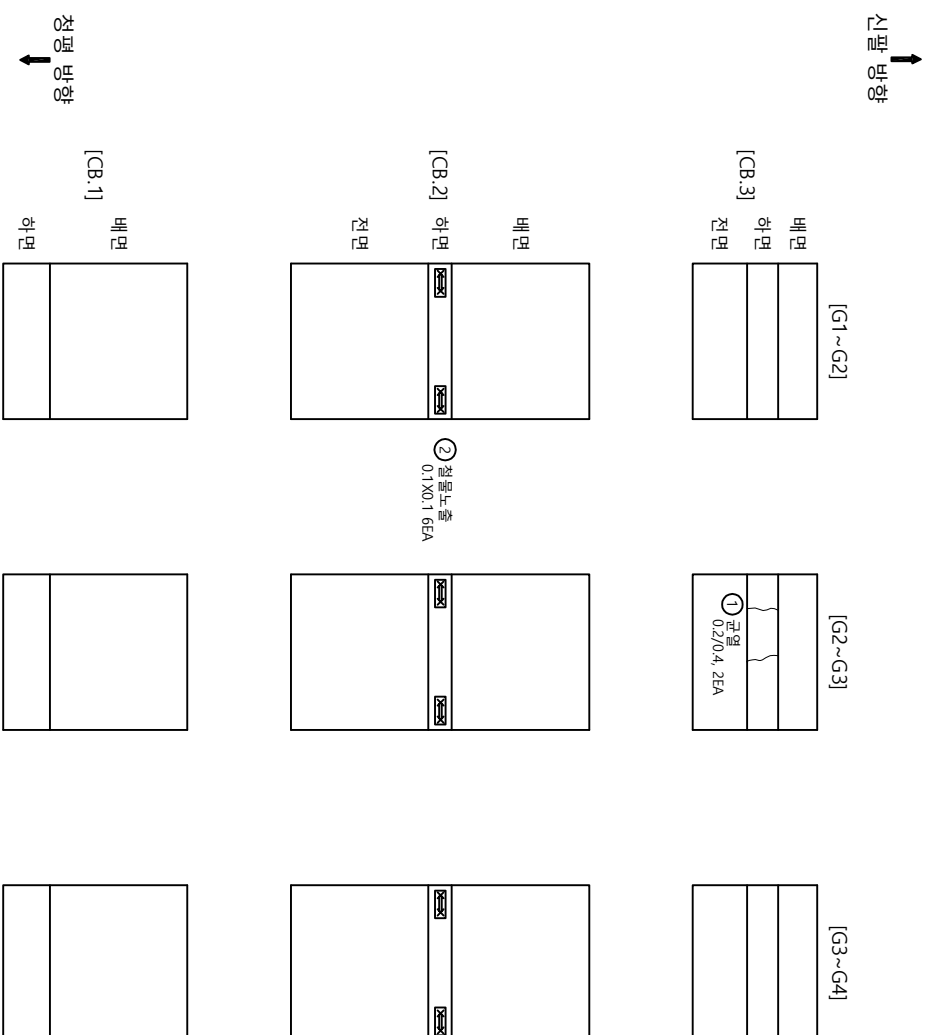가
이
매
이
하

[illegible]


발주처		의정부구도관리사무소	
	광역·중동		하위·피산
	농수·습윤부		배터
	채근노출		전차
	부식		조류, 변형
			기타
용역명		국도37호선 자적1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역	
도면명		자적4교(인물방형) - 가로보 S4	
도면번호		16	

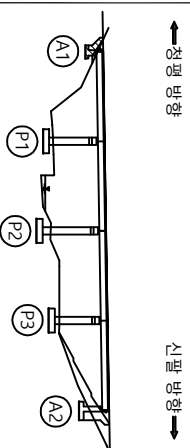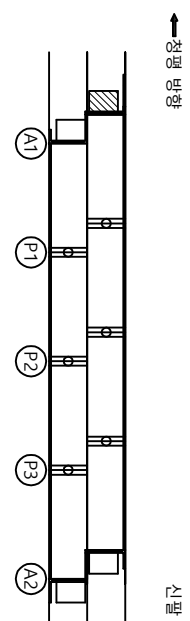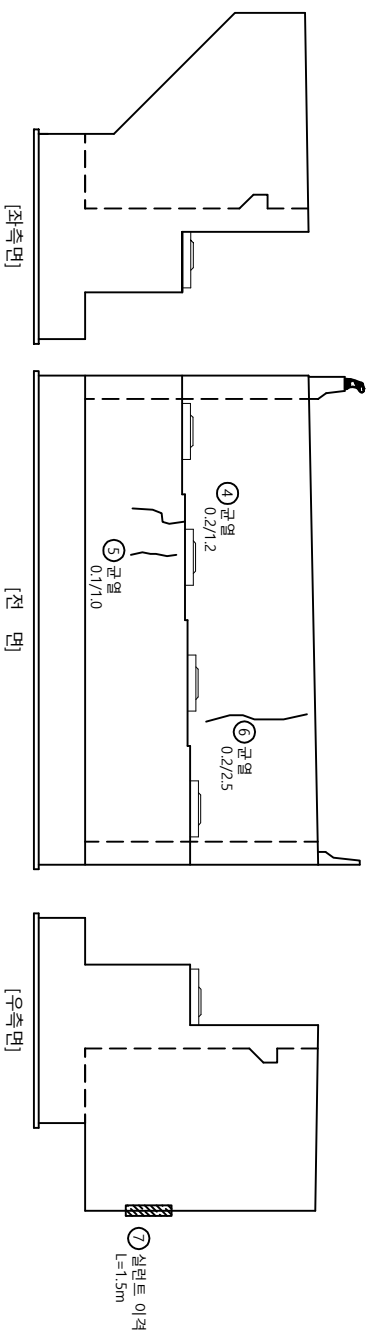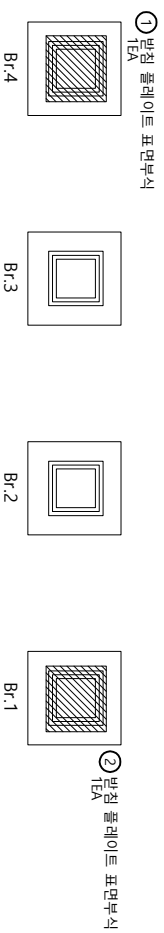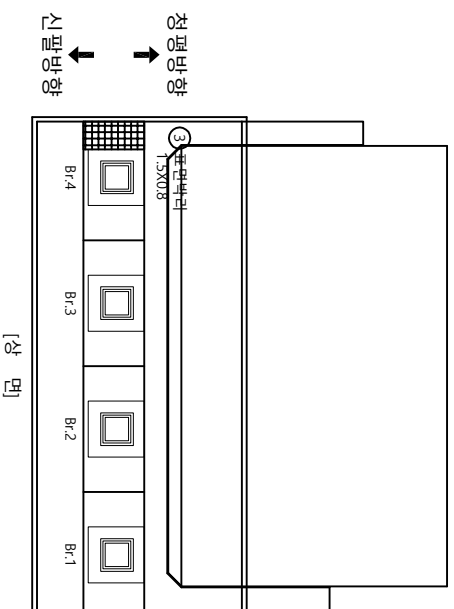가
이
매
이
하


[illegible]

발주처		용역명		도면명		도면번호	
의정부수도관리사무소		수도77상선 자차1교상(하) 등 8개소 정밀안전점검 용역		자차4교(정광명항)·고대 A1		도면번호	
							
자차4교(정광명항)·고대 A1	도면번호	도면명	도면번호	도면명	도면번호	도면명	도면번호

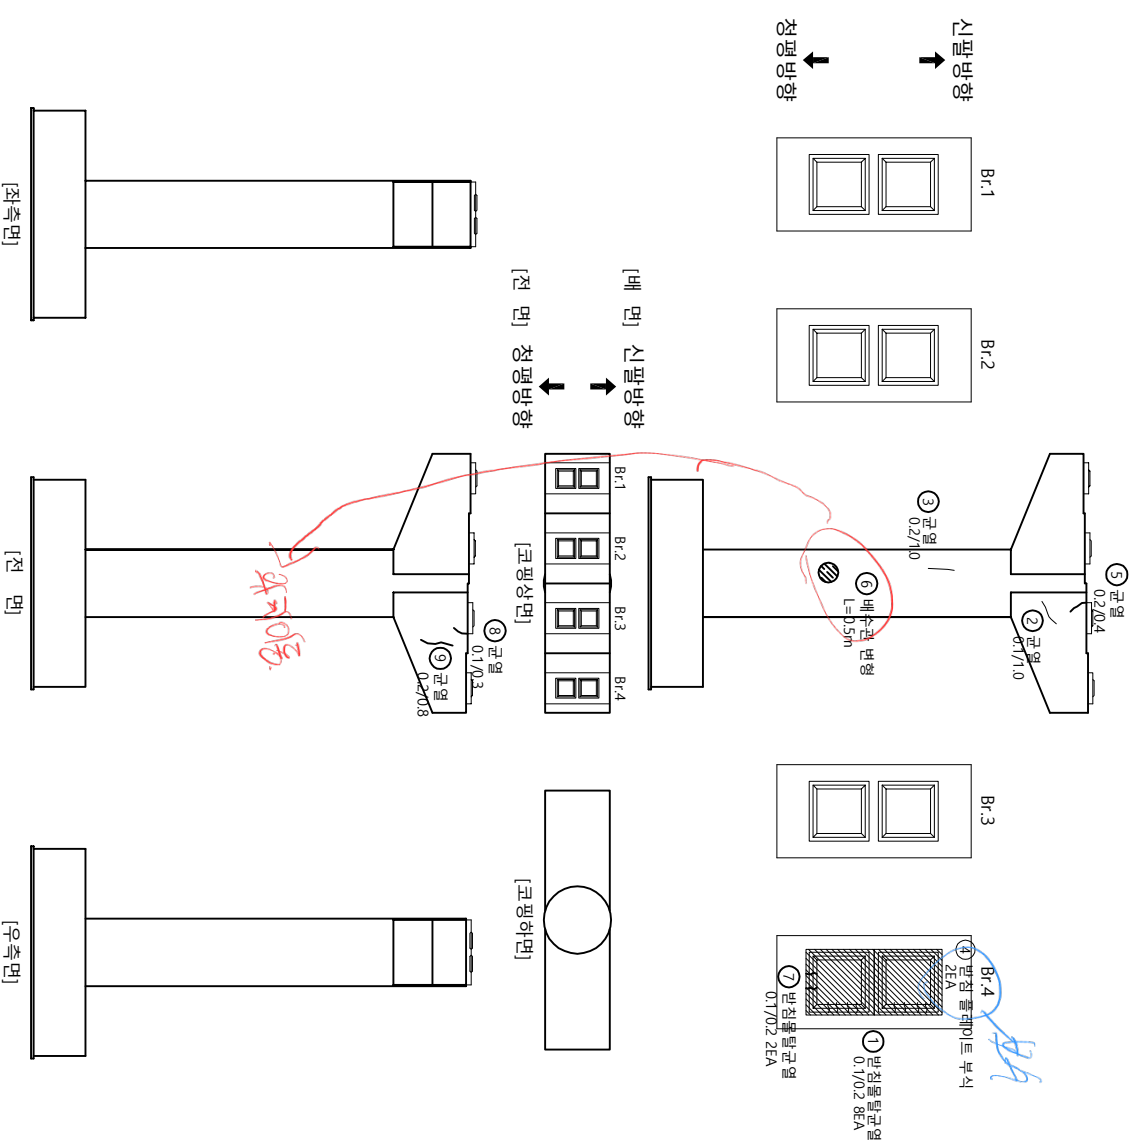
가
이
매
이
하

[illegible]

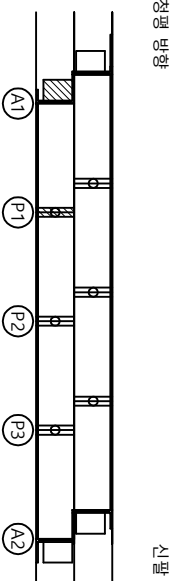ЗАДАЧА




20-10ms

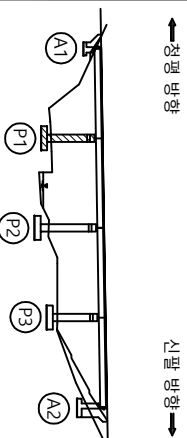





50

발주처		의정부국토관리사무소	
	양상균열		재로보리
	원지, 광동		바리, 파산
	누수, 습윤부		배터
	철근노출		전하
	부식		열화
	좌굴, 변형		기타
도면번호		도면명	
18		구도37호서 자차1교상) 등 8개소 정밀안전점검 용역	
		자차4교(정밀방형) -교각 p1	

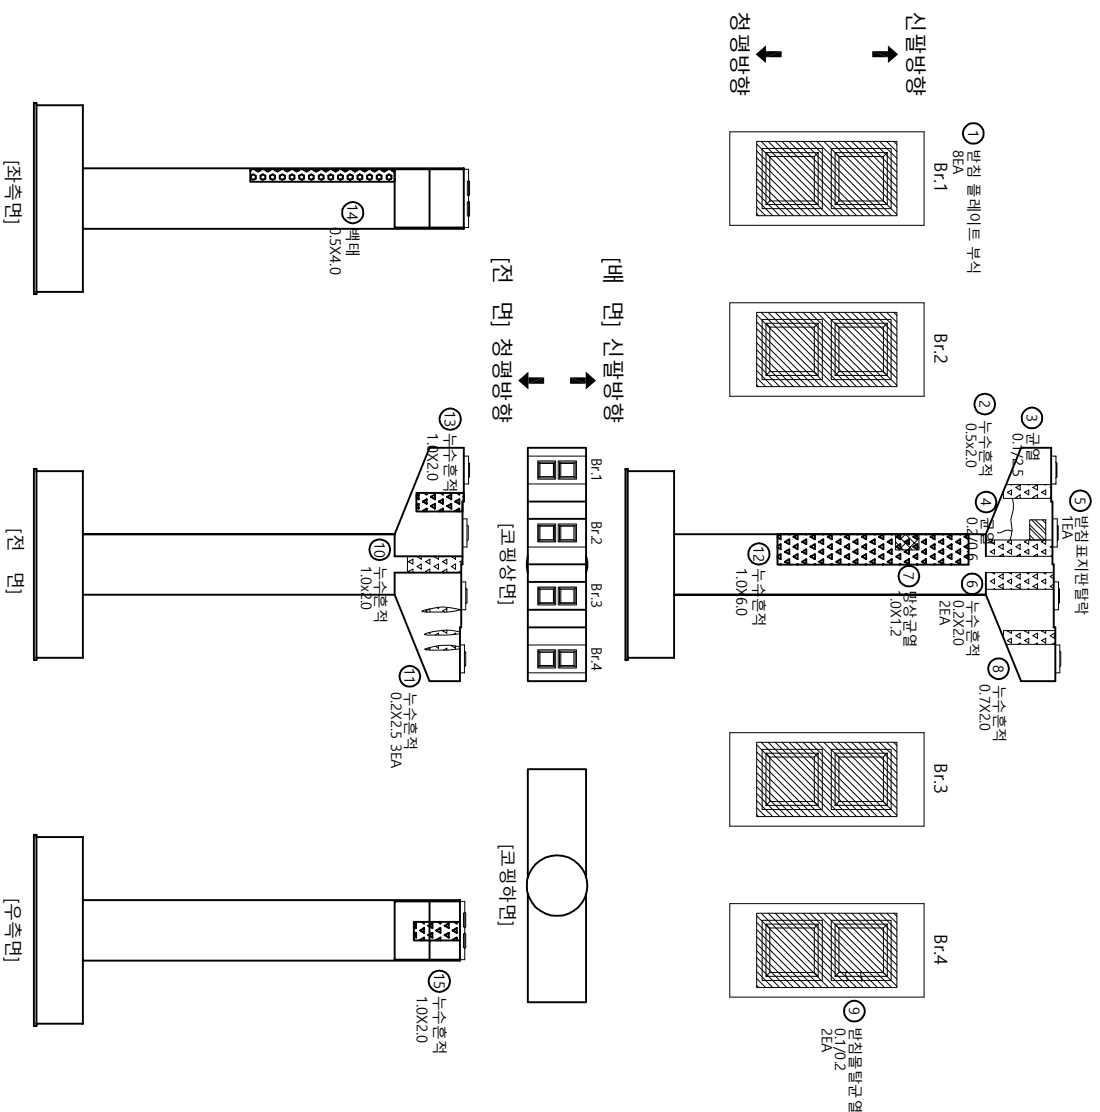
가
이
매
이
하

[illegible]

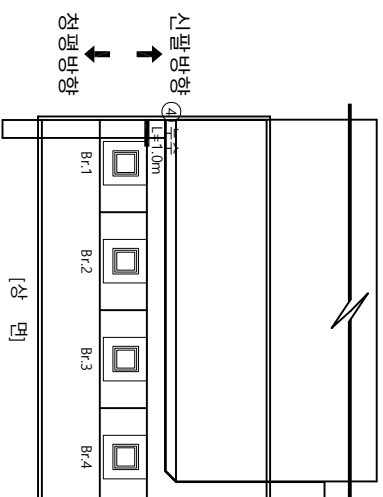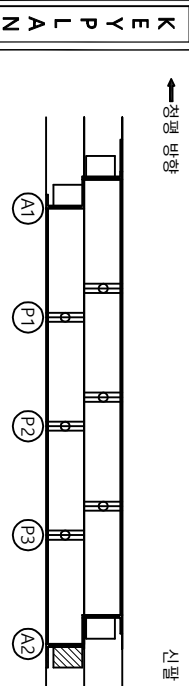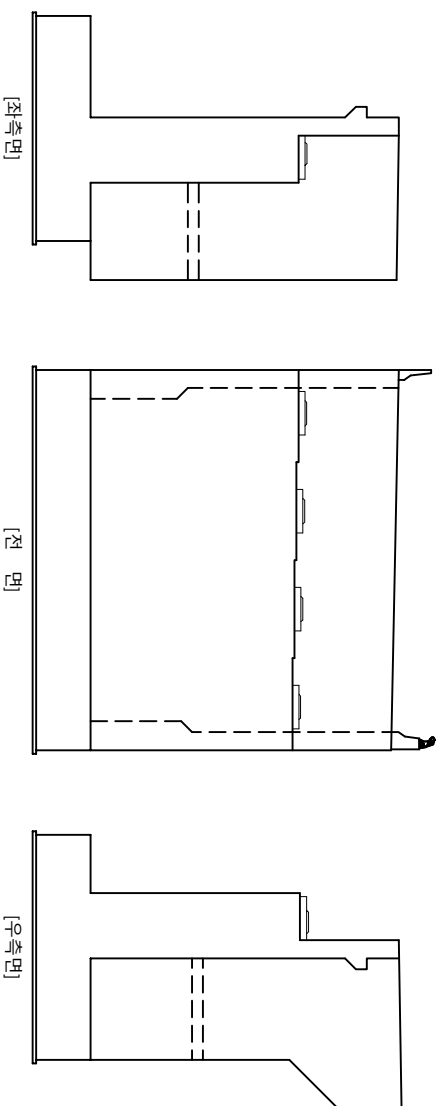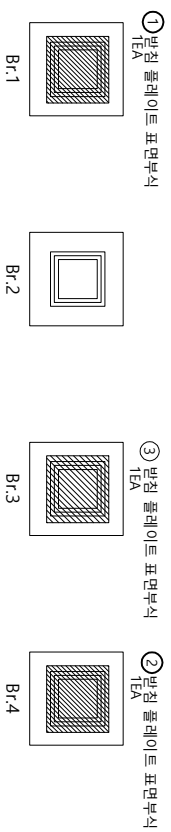가
아
바
야
하

[유
무]

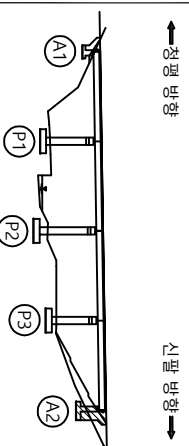ZO-40MS



五 四

발주처		의정부구도관리사무소	
구명		광상도형	
원지, 광동		바리, 파산	
누수, 습윤부		배터	
절근도형		전하	
부식		절차	
		기타	
발주처 의정부구도관리사무소 구도작성 지침(1교/상) 등 8개소 정밀안전점검 용역		도면명	저속도로(신발명항) -고대 A2
도면번호		21	

[illegible]