


손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	신축이음	유간 토사퇴적		10.0		1	10.00	m
2	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
3	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	0.80	m
4	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m
5	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
6	기존	교면포장	아스콘 망상균열	1.0	7.0		1	7.00	m ² gw=0.1~0.2
7	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
8	기존	교면포장	아스콘 망상균열	3.0	9.0		1	27.00	m ² gw=0.1~0.2
9	기존	교면포장	아스콘 포장균열	30.0			1	30.00	m
10	기존	교면포장	아스콘 포장균열	6.0			1	6.00	m
11	기존	중분대	박락	0.2	0.6		1	0.12	m ²
12	기존	중분대	박락	0.2	0.3		1	0.06	m ²
13	기존	중분대	박락	0.2	1.0		1	0.20	m ²
14	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m
15	23상	방호벽	보수부 박리	0.3	0.3		1	0.09	m ²
16	23상	신축이음	후타재 파손	0.1	0.2		1	0.02	m ²
17	23상	중분대	박락	0.2	1.0		1	0.20	m ²
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

← 남양주

춘 천 →

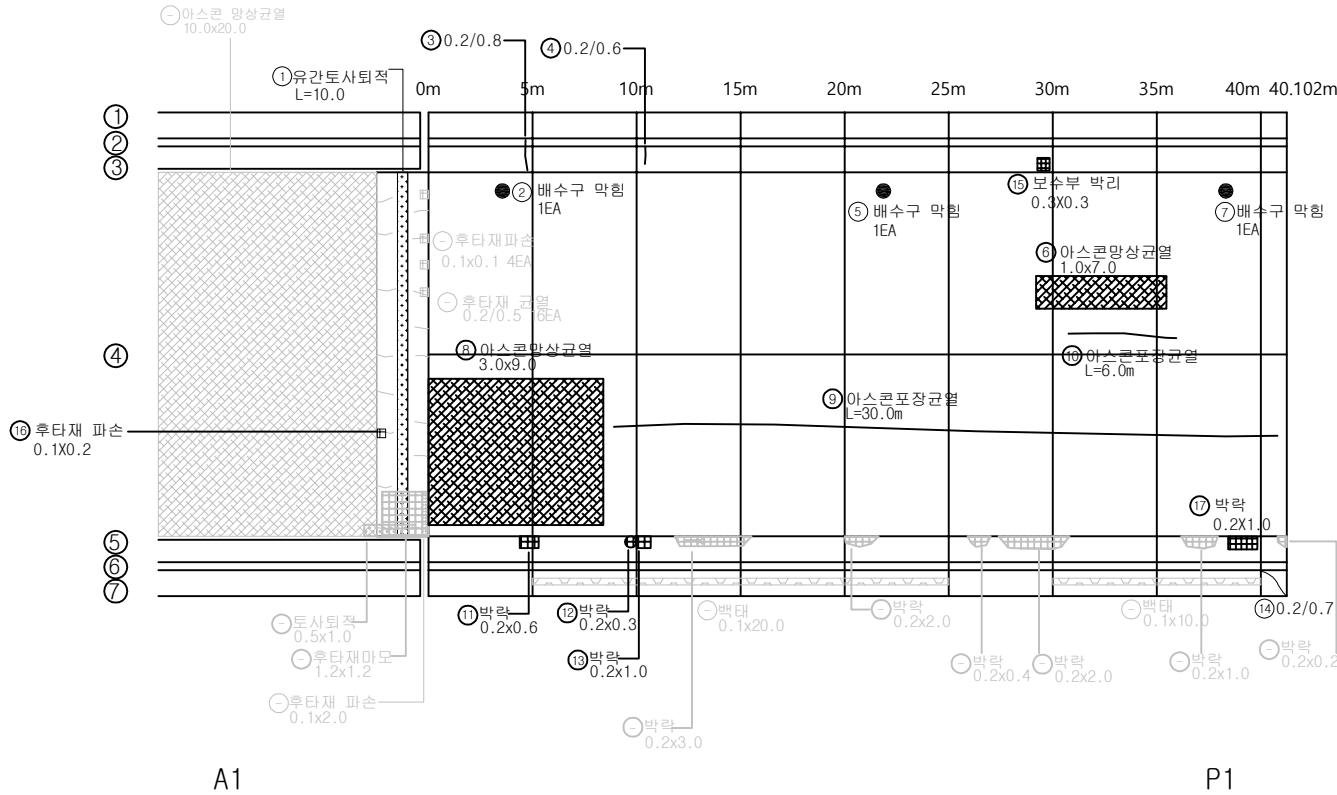


A1

P1


KEY PLAN

← 남양주



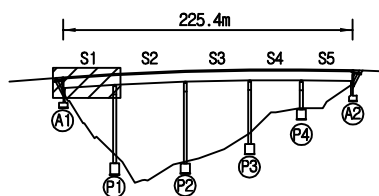


춘 천 →

SECTION

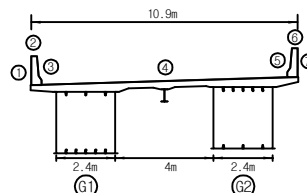


변

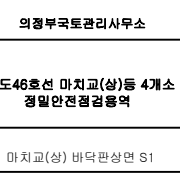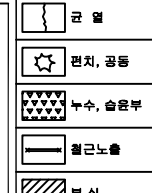

손상물량표

← 남양주

춘천 →

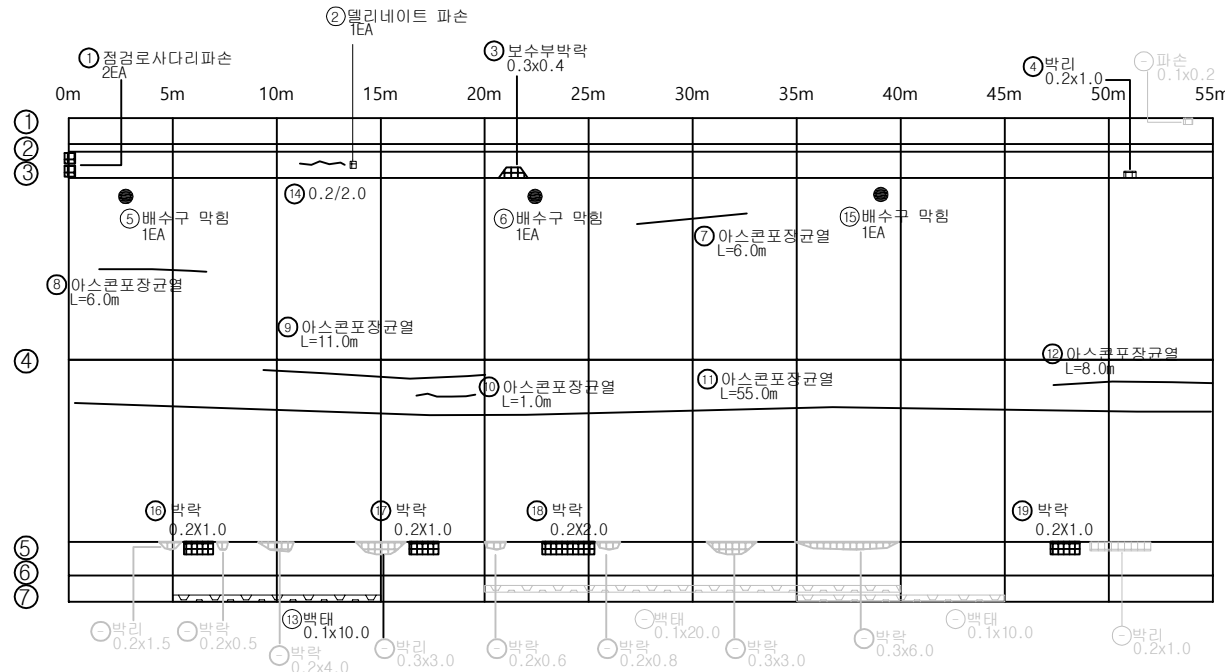

P1


P2

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	방호벽	철경로 사다리 파손				2	2.00	EA
2	기존	방호벽	밸리네이트 파손				1	1.00	EA
3	기존	방호벽	보수부 박락		0.3	0.4	1	0.12	m ²
4	기존	방호벽	박락		0.2	1.0	1	0.20	m ²
5	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
6	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
7	기존	교면포장	아스콘 포장균열		6.0		1	6.00	m
8	기존	교면포장	아스콘 포장균열		6.0		1	6.00	m
9	기존	교면포장	아스콘 포장균열		11.0		1	11.00	m
10	기존	교면포장	아스콘 포장균열		1.0		1	1.00	m
11	기존	교면포장	아스콘 포장균열		55.0		1	55.00	m
12	기존	교면포장	아스콘 포장균열		8.0		1	8.00	m
13	기존	중분대	박락		0.1	10.0	1	1.00	m ²
14	23상	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m
15	23상	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
16	23상	중분대	박락		0.2	1.0	1	0.20	m ²
17	23상	중분대	박락		0.2	1.0	1	0.20	m ²
18	23상	중분대	박락		0.2	2.0	1	0.40	m ²
19	23상	중분대	박락		0.2	1.0	1	0.20	m ²
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 남양주

춘천 →

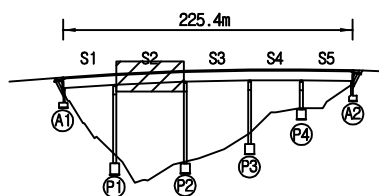

SECTION

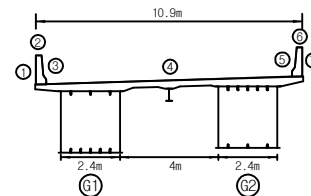


변례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙	용역명
부수, 슬럼프	백태	외력물	국도46호선 마치교(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
철근노출	침하	열화	도면명
부식	좌굴, 변형	기타	마치교(상) 바닥판상면 S2
			도면번호

← 남양주

춘 천 ➡

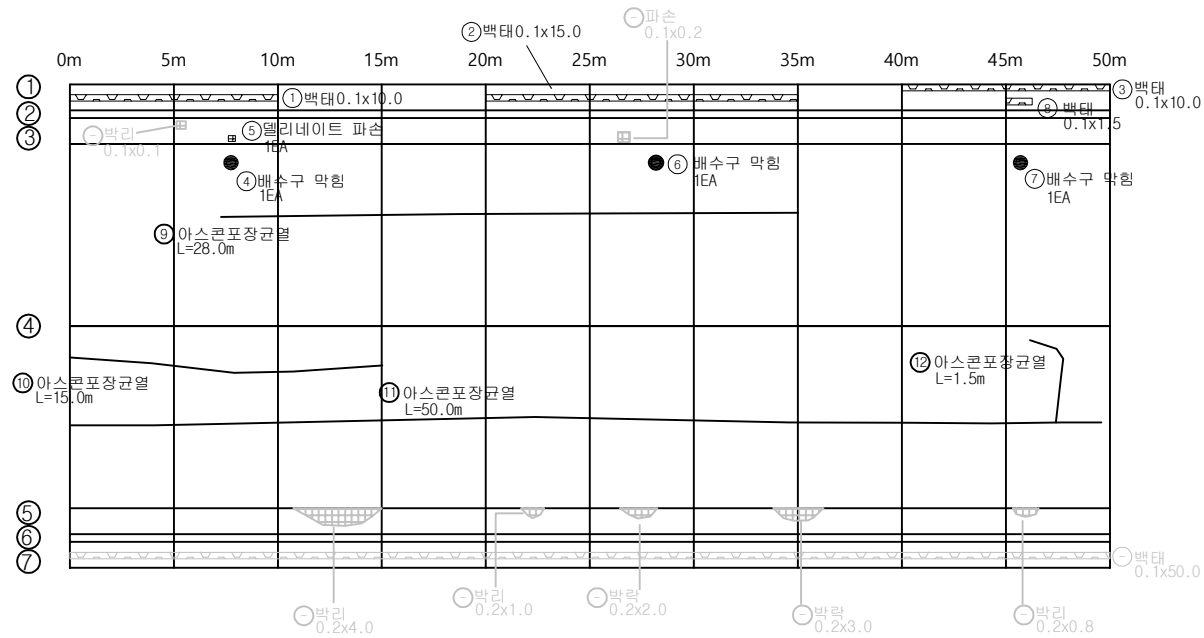


P2

P3


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

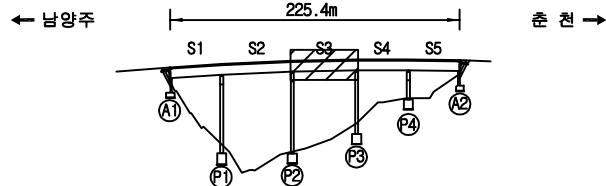

SECTION

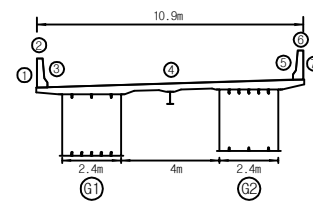


	५	४
--	---	---

	간 도		임상간도		재료분리	발 주 처 의정부국토관리사무소
	면적, 광물		파리, 파손		굴고임, 침입	용 의 명 국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
	누수, 습해부		폐 기		퇴적물	
	철거노출		전 하		열 화	도 면 명 마치고(상) 바닥판상면 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호 03

← 남양주

춘 천 →

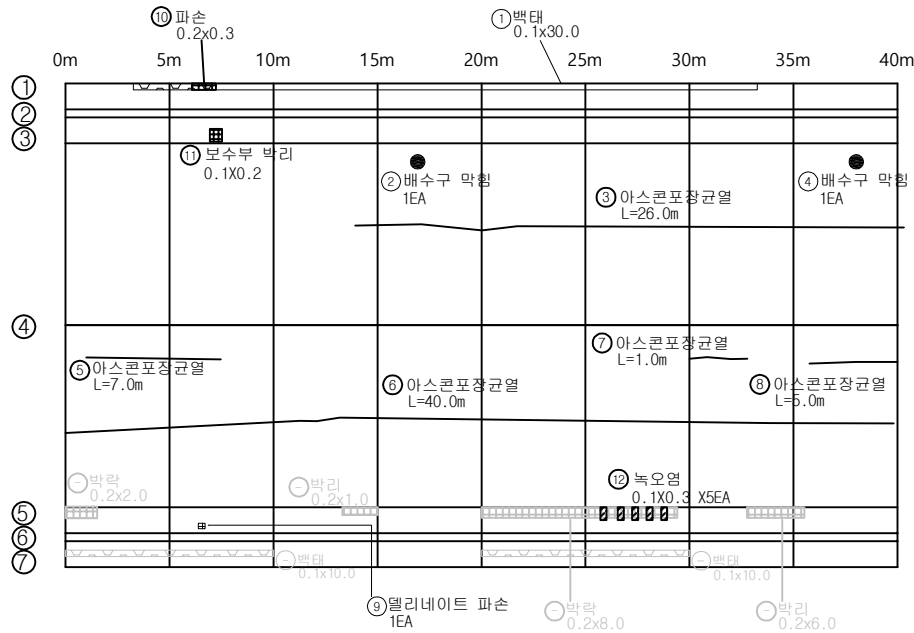

P3


P4

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	방호벽	백태		0.1	30.0	1	3.00	m ²	
2	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
3	기존	교면포장	아스콘 포장균열		26.0		1	26.00	m	
4	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
5	기존	교면포장	아스콘 포장균열		7.0		1	7.00	m	
6	기존	교면포장	아스콘 포장균열		40.0		1	40.00	m	
7	기존	교면포장	아스콘 포장균열		1.0		1	1.00	m	
8	기존	교면포장	아스콘 포장균열		5.0		1	5.00	m	
9	기존	충분대	밸리네이트 파손				1	1.00	EA	
10	기존	방호벽	파손		0.2	0.3	1	0.06	m ²	
11	23상	방호벽	보수부 박리		0.1	0.2	1	0.02	m ²	
12	23상	충분대	녹오염		0.1	0.3	5	0.15	m ²	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 남양주

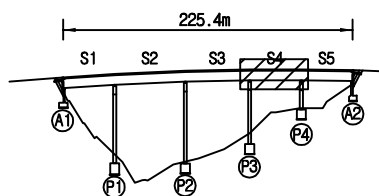

춘 천 →

SECTION

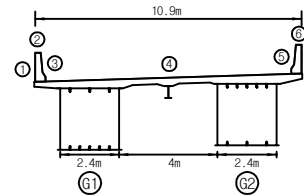

변례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬래브	백태	외력물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 바닥판상면 S4
도면번호	04

손상물량표

← 남양주


춘천 →

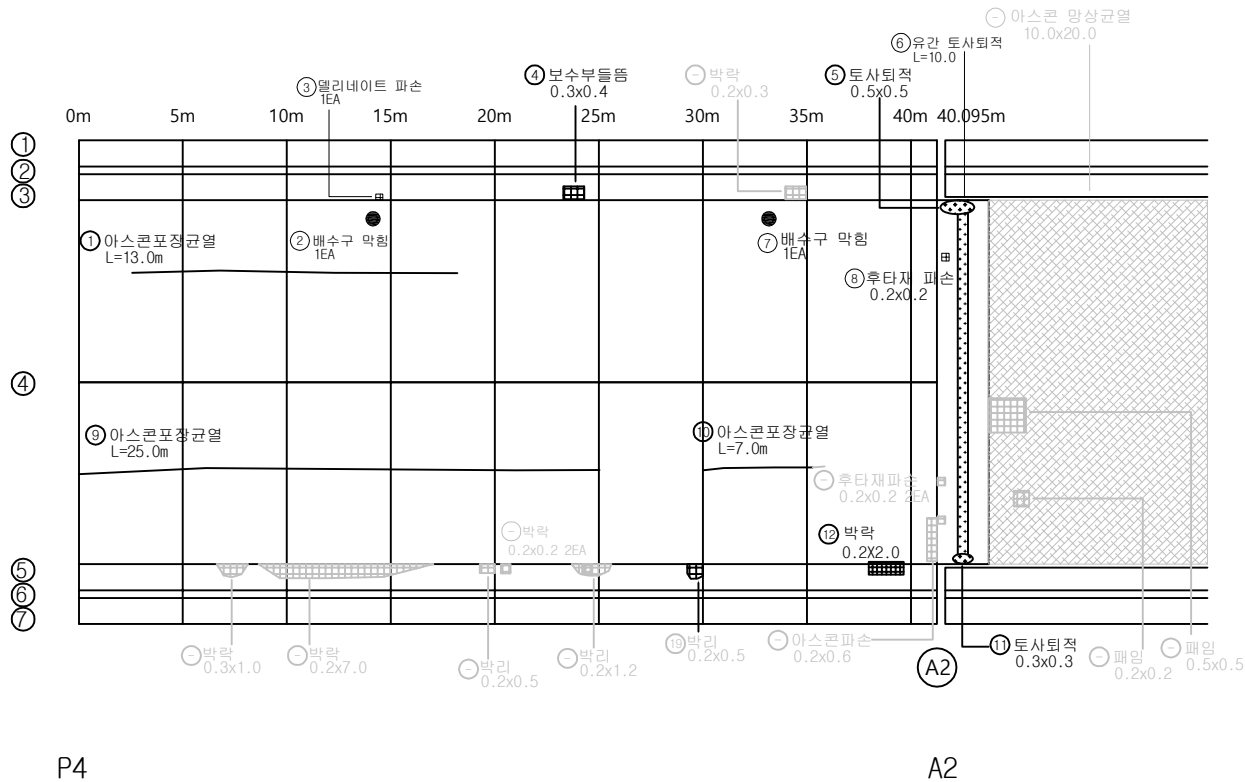

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	교면포장	아스콘 포장균열		13.0		1	13.00	m
2	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
3	기존	방호벽	물리네이트 파손				1	1.00	EA
4	기존	방호벽	보수부 들뜸	0.3	0.4		1	0.12	m ²
5	기존	신축이음	토사퇴적	0.5	0.5		1	0.25	m ²
6	기존	신축이음	유간 토사퇴적	10.0			1	10.00	m
7	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
8	기존	신축이음	후타재 파손	0.2	0.2		1	0.04	m ²
9	기존	교면포장	아스콘 포장균열	25.0			1	25.00	m
10	기존	교면포장	아스콘 포장균열	7.00			1	7.00	m
11	기존	신축이음	토사퇴적	0.3	0.3		1	0.09	m ²
12	23상	중분대	박락	0.2	2.0		1	0.40	m ²
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 남양주

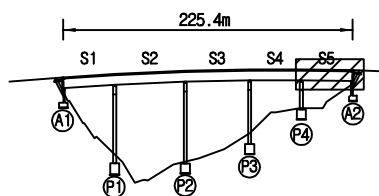

춘천 →

SECTION

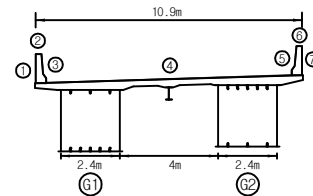


변례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬럼프	박리	외력물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 바닥판상면 S5
			도면번호
			05

← 남양주

춘 천 →

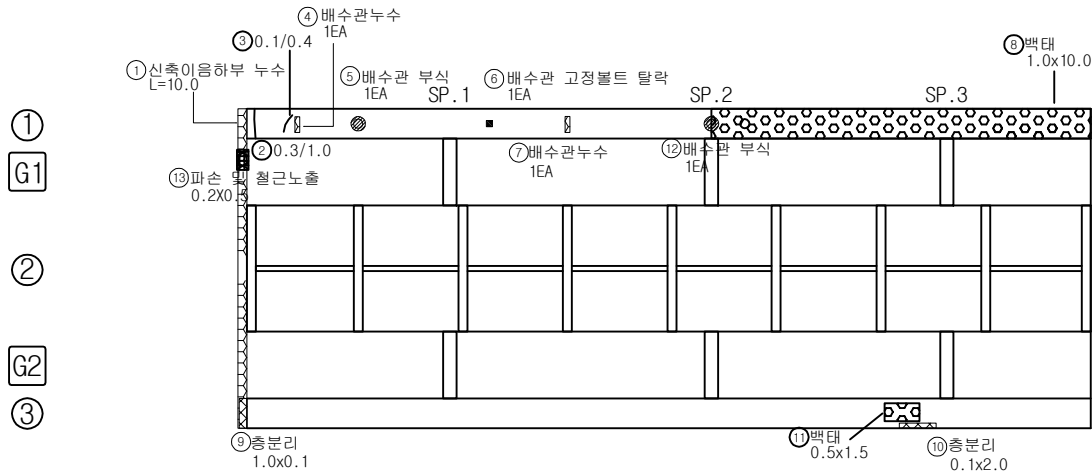

A1


P1

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위
1	기존	바닥판	하부누수		10.0		1	10.00	m
2	기존	바닥판	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
3	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	0.40	m
4	기존	배수시설	배수관 누수				1	1.00	EA
5	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA
6	기존	배수시설	배수관 고정볼트 탈락				1	1.00	EA
7	기존	배수시설	배수관 누수				1	1.00	EA
8	기존	바닥판	백태		1.0	10.0	1	10.00	m ²
9	기존	바닥판	층분리		1.0	0.1	1	0.10	m ²
10	기존	바닥판	층분리		0.1	2.0	1	0.20	m ²
11	기존	바닥판	백태		0.5	1.5	1	0.75	m ²
12	23상	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA
13	23상	바닥판	파손 및 철근노출		0.2	0.5	1	0.10	m ²
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 남양주

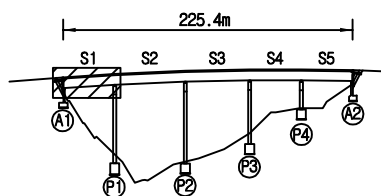

춘 천 →

SECTION

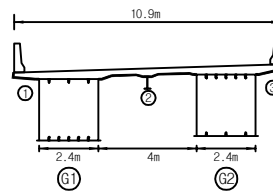


변경

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	외력물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 바닥판하면 S1
			도면번호
			06

손상물량표


←남양주

춘천→

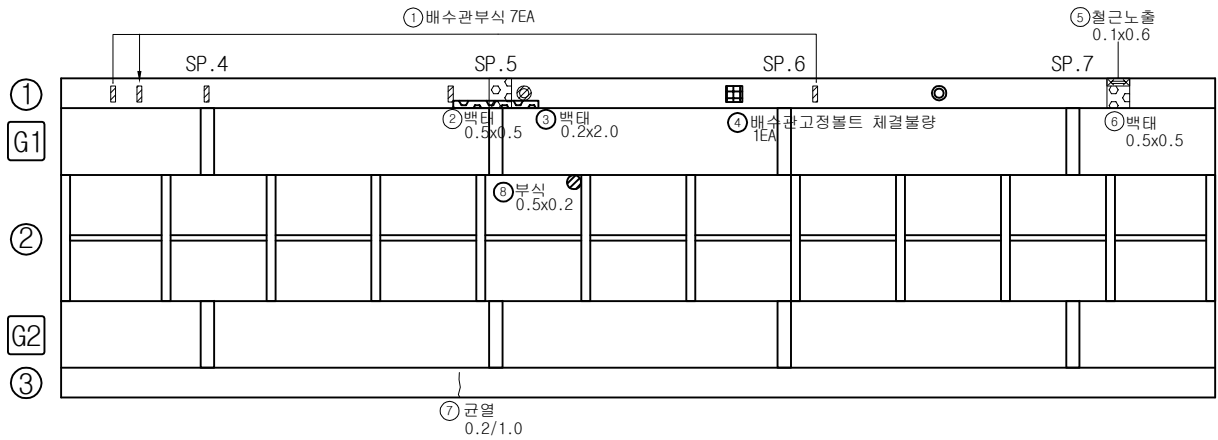


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	배수시설	배수관 부식				7	7.00	EA	
2	기존	바닥판	백태		0.5	0.5	1	0.25	m ²	
3	기존	바닥판	백태		0.2	2.0	1	0.40	m ²	
4	기존	배수시설	배수관 고정 볼트탈락				1	1.00	EA	
5	기존	바닥판	철근노출		0.1	0.6	1	0.06	m ²	
6	기존	바닥판	백태		0.5	0.5	1	0.25	m ²	
7	기존	바닥판	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
8	기존	바닥판	부식		0.5	0.2	1	0.10	m ²	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

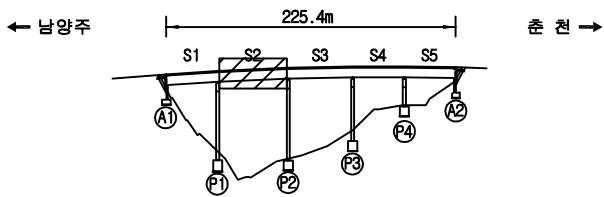

SECTION

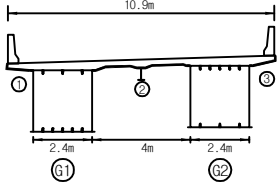


범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬럼프	백태	외력물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 바닥판하면 S2
			도면번호
			07

← 남양주


춘 천 →

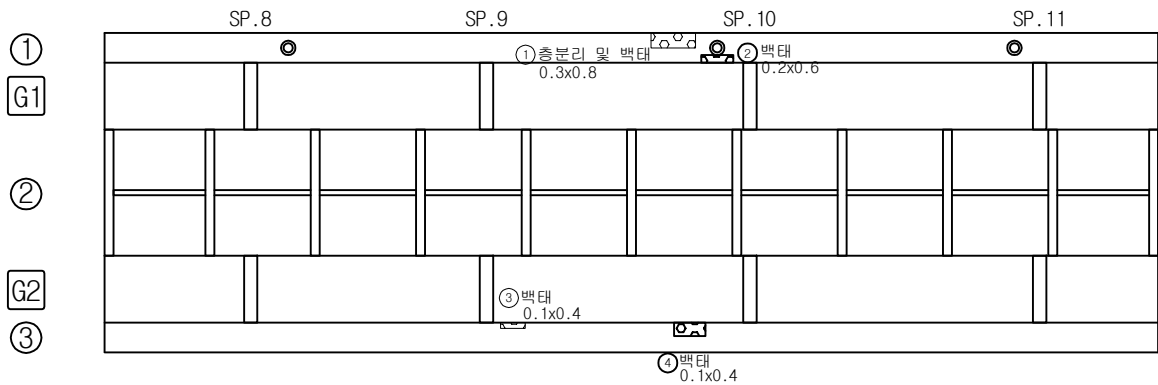


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	바닥판	흙분리 및 백태		0.3	0.8	1	0.24	m ²	
2	기존	바닥판	백태		0.2	0.6	1	0.12	m ²	
3	기존	바닥판	백태		0.1	0.4	1	0.04	m ²	
4	기존	바닥판	백태		0.1	0.4	1	0.04	m ²	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

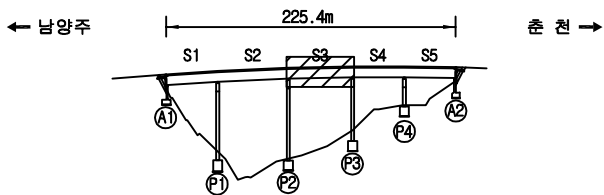

SECTION

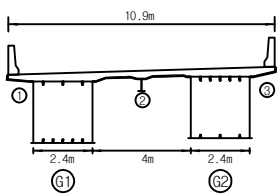

면적


구멍	망상관열	재료분리
편지, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬롯부	백태	외력물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 경밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 바닥판하면 S3
도면번호	08

손상물량표


← 남양주

춘천 →

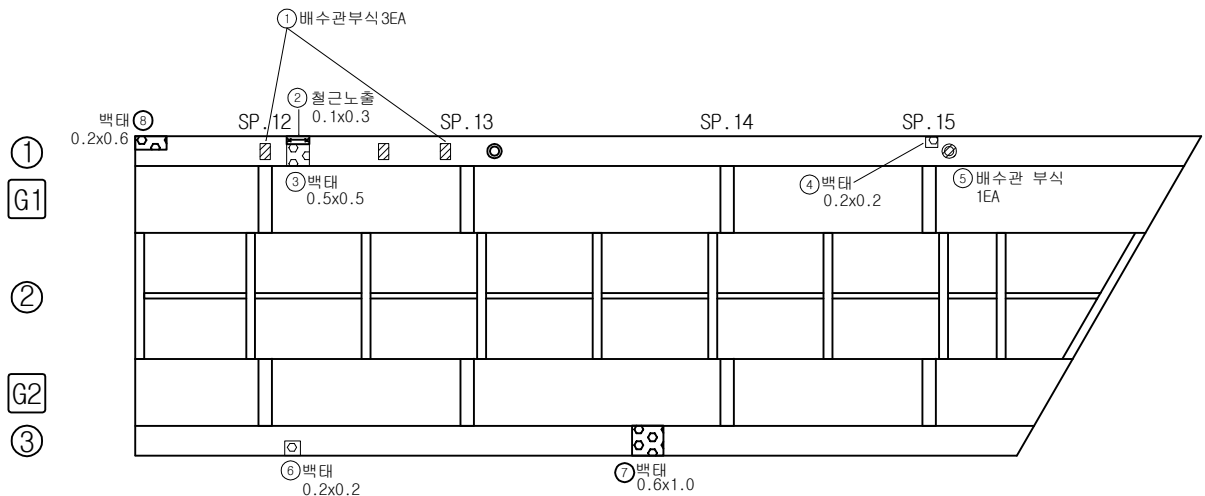


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	배수시설	배수관 부식				3	3.00	EA	
2	기존	바닥판	철근노출		0.1	0.3	1	0.03	m ²	
3	기존	바닥판	백태		0.5	0.5	1	0.25	m ²	
4	기존	바닥판	백태		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
5	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA	
6	기존	바닥판	백태		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
7	기존	바닥판	백태		0.6	1.0	1	0.06	m ²	
8	기존	바닥판	백태		0.2	0.6	1	0.12	m ²	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

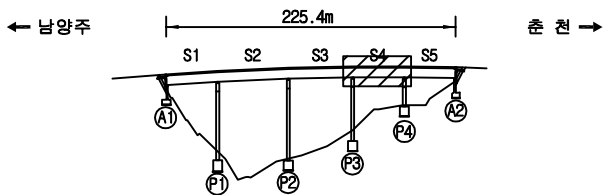

SECTION

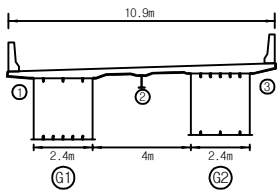

KEY PLAN

구명	망상관열	재료분리
편지, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬롯부	백태	외력물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 바닥판하면 S4
도면번호	09

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	배수시설	배수관 부식				7	7.00	EA	
2	기존	바닥판	백태		0.3	0.5	1	0.15	m ²	
3	기존	바닥판	박리		0.2	0.5	1	0.10	m ²	
4	기존	바닥판	재료분리		0.2	0.5	1	0.10	m ²	
5	기존	바닥판	충분리		0.8	0.1	1	0.08	m ²	
6	기존	바닥판	철근노출		0.1	0.1	1	0.01	m ²	
7	기존	바닥판	하부누수		1.0		1	1.00	m	
8	기존	바닥판	백태		0.5	0.3	1	0.25	m ²	
9	기존	바닥판	충분리		0.8	0.5	1	0.08	m ²	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 남양주


춘천 →

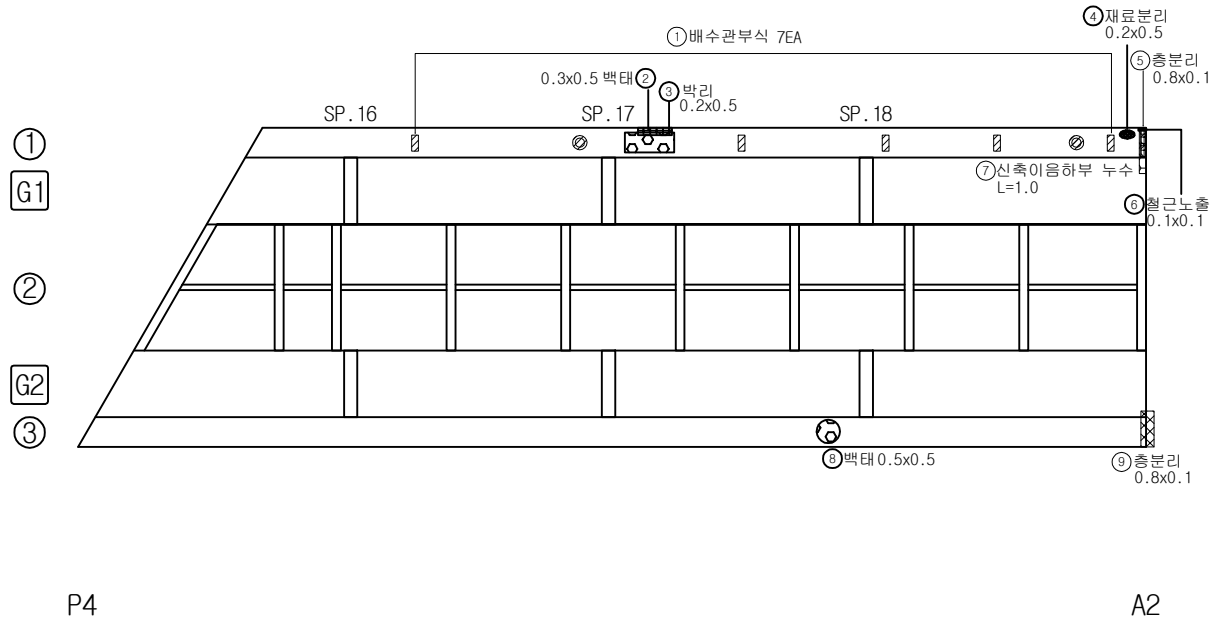


KEY PLAN

← 남양주

춘천 →

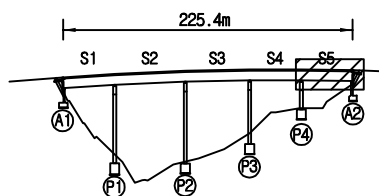

SECTION

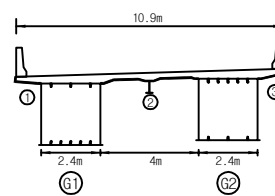

KEY PLAN



구멍	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	외력물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 바닥판하면 S5
			도면번호
			10

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	23상	거더외부	부식		2.5	0.1	1	0.25	m ²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 남양주


춘천 →

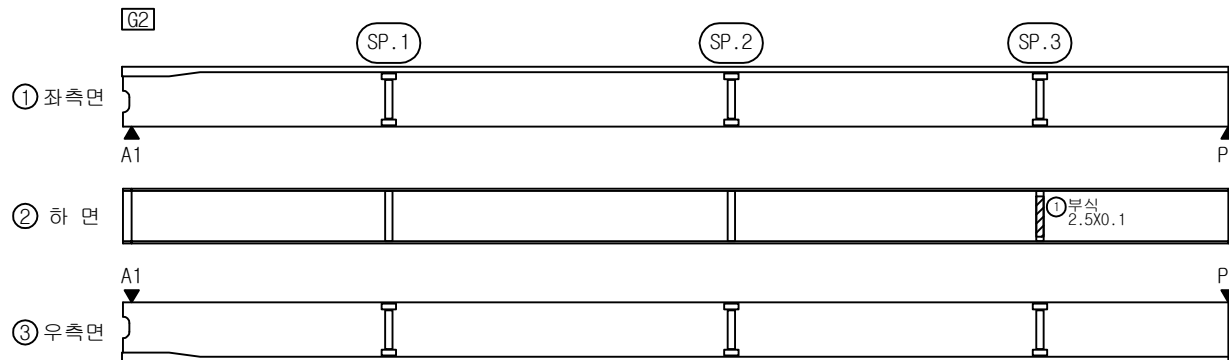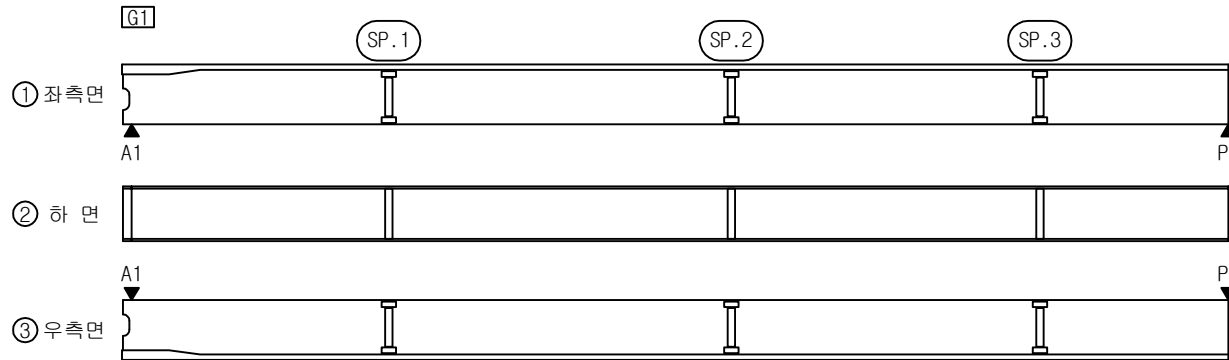

KEY PLAN

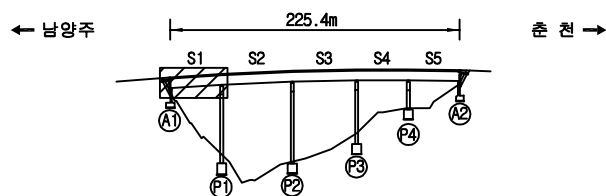


SECTION

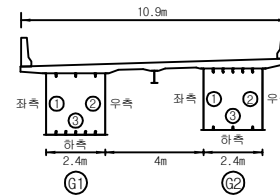

면적


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬럼프	벽면	외력물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 거더외부 S1
			도면번호

손상물량표

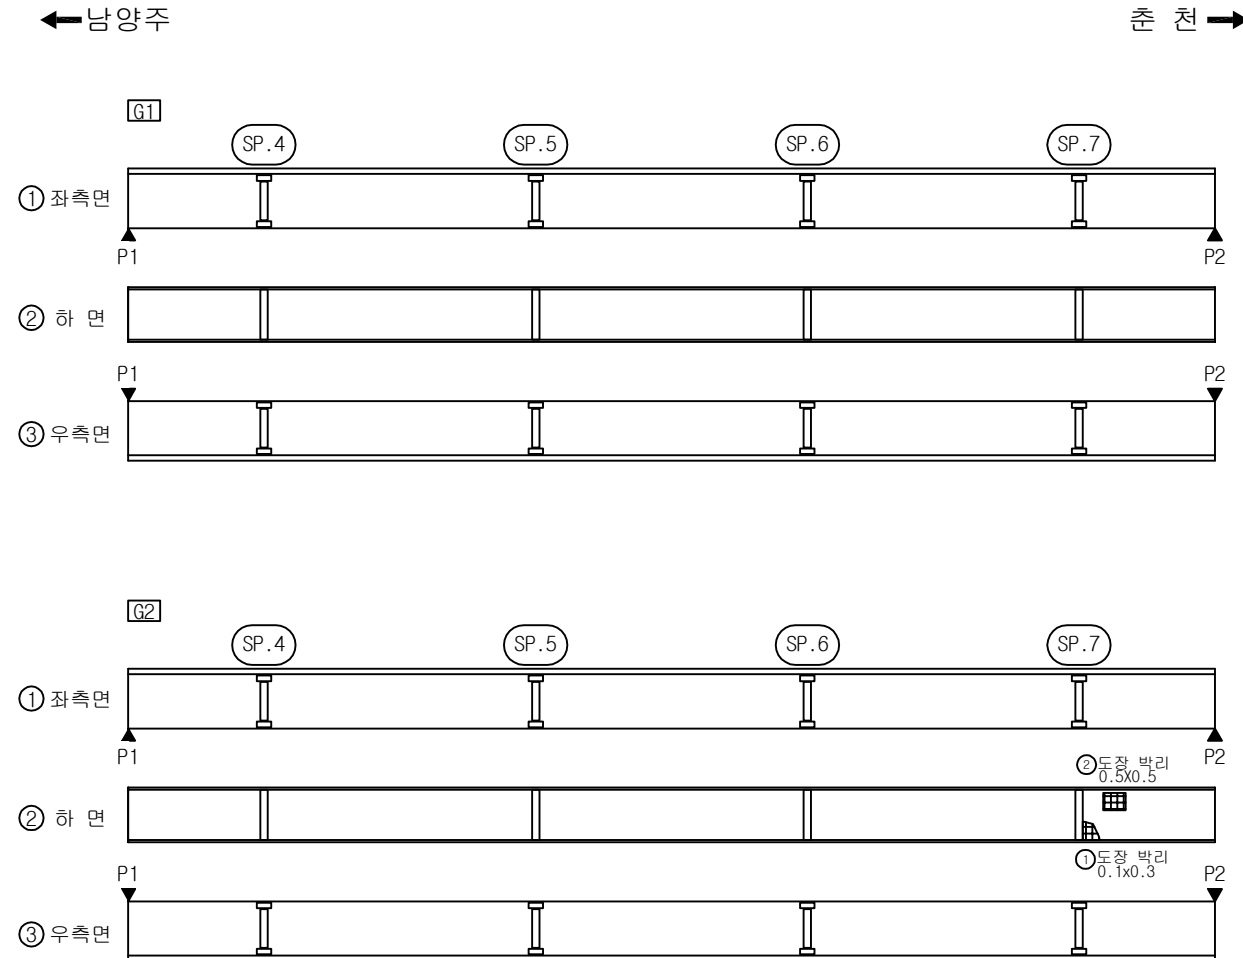


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	거더외부	도장 박리		0.1	0.3	1	0.03	m ²	
2	23상	거더외부	도장 박리		0.5	0.5	1	0.25	m ²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

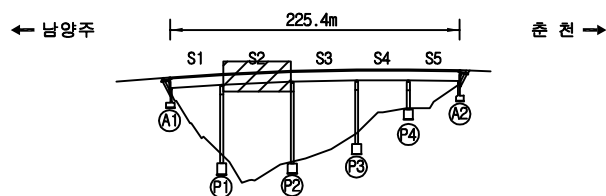


SECTION

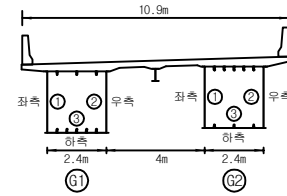

변경


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬럼프	벽대	외력물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 거더외부 S2
			도면번호
			12

손상물량표

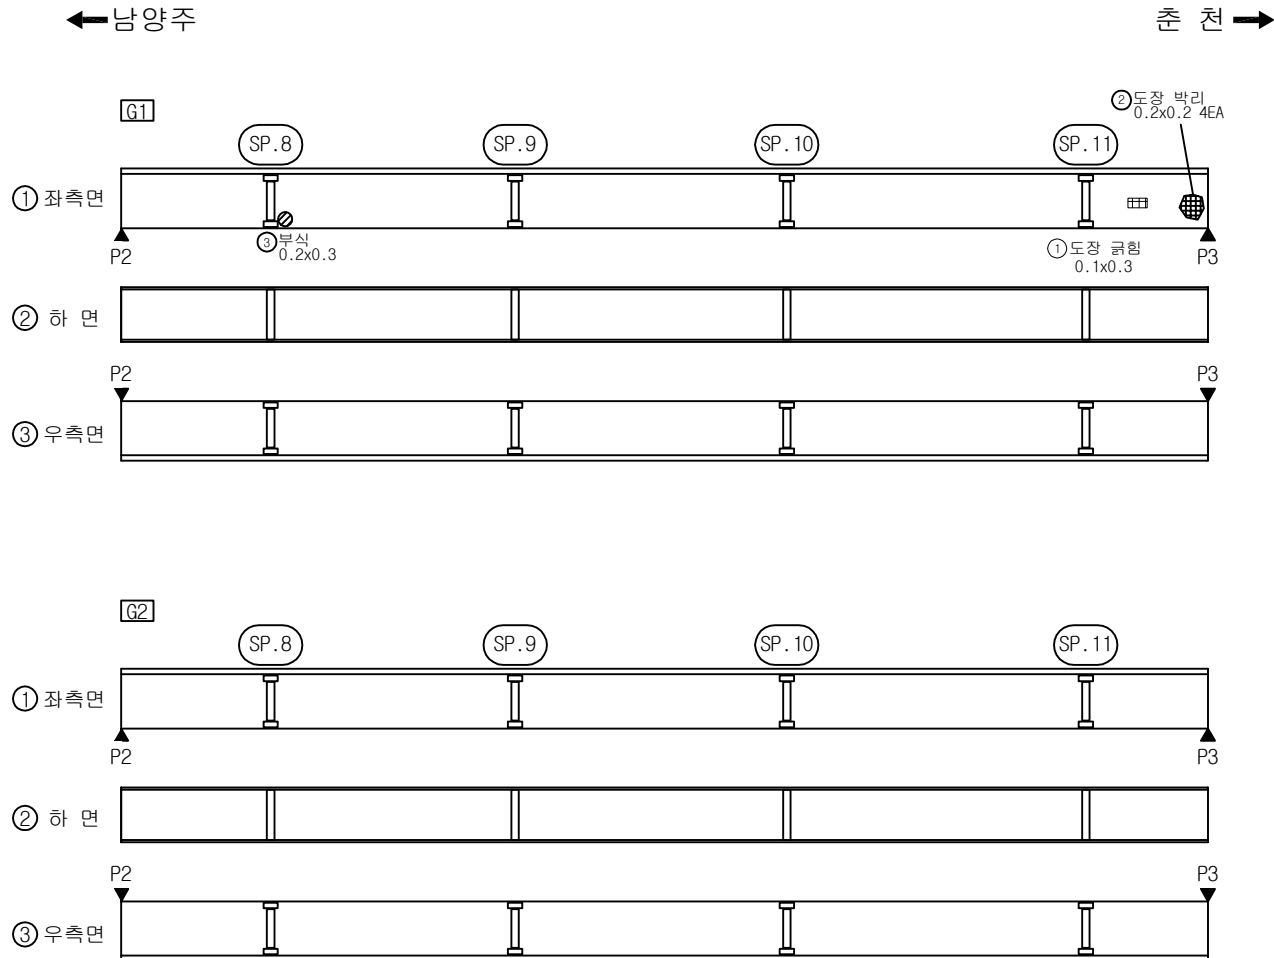


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	거더외부	도장 균열		0.1	0.3	1	0.03	m ²	
2	기존	거더외부	도장 박리		0.2	0.2	4	0.16	m ²	
3	기존	거더외부	부식		0.2	0.3	1	0.06	m ²	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

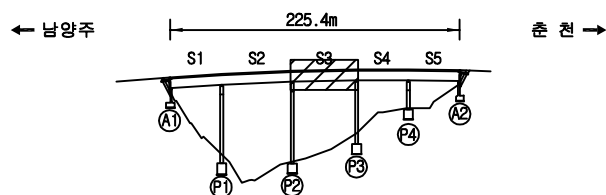

SECTION

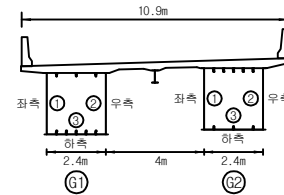



변례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬럼프	벽면	외력물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 거더외부 S3
			도면번호

손상 물량 표


← 남양주

춘 천 →

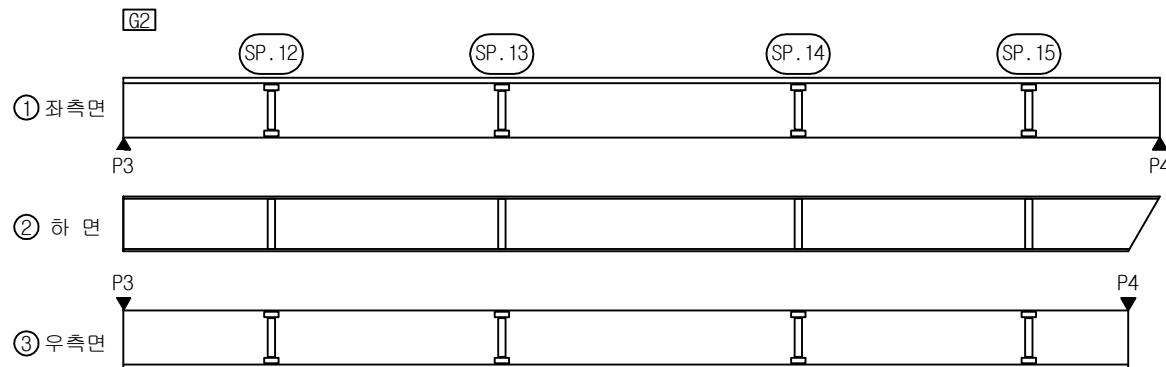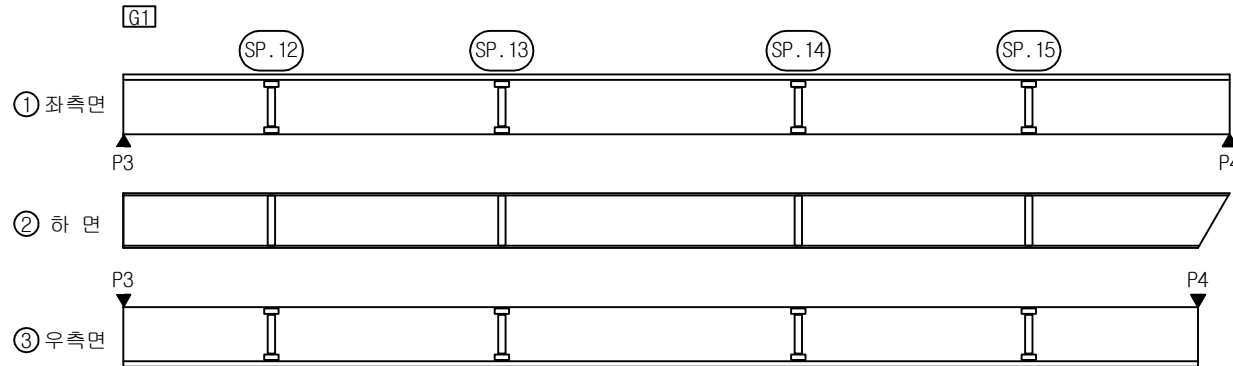


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

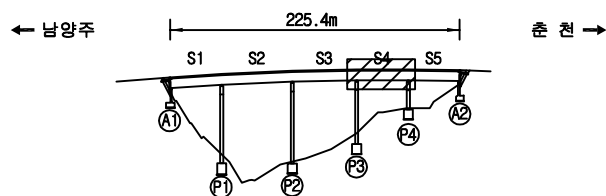

SECTION

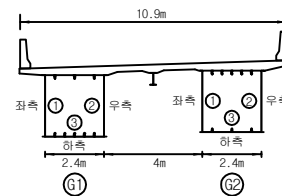



KEY

균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용 의 명
부수, 슬롯부	벽 대	외력물	국도46호선 마치고(상)등 4개소 정밀안전점검영역
철근노출	침 하	열 화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번호

손상물량표


← 남양주

춘천 →

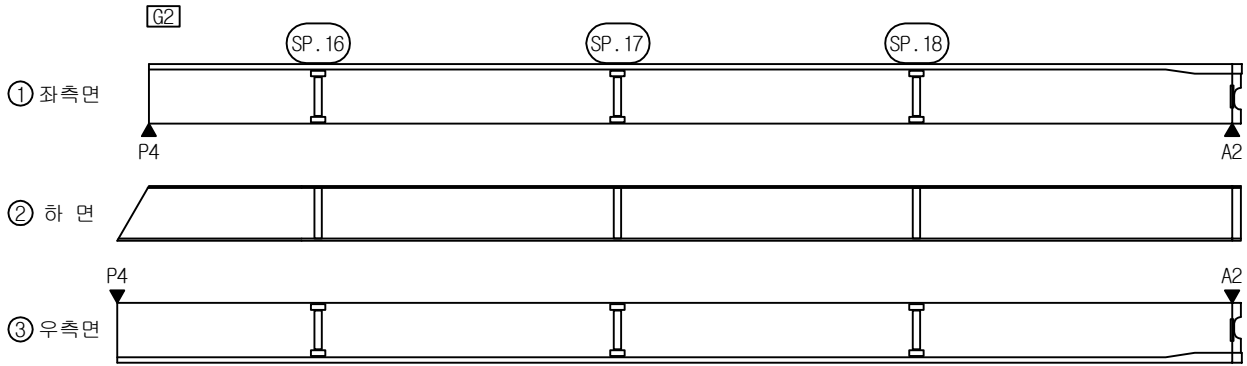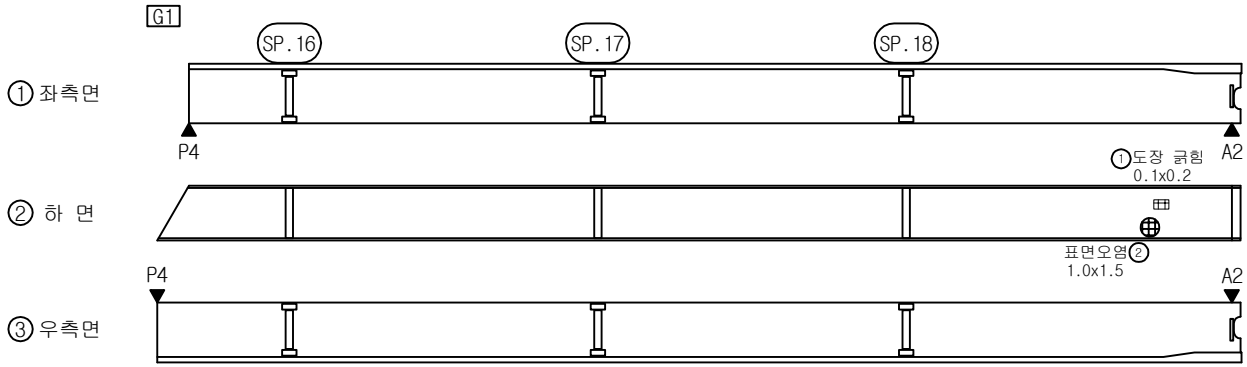


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	거더외부	도장 꺾임		0.1	0.2	1	0.02	m ²	
2	기존	거더외부	표면오염		1.0	1.5	1	1.50	m ²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

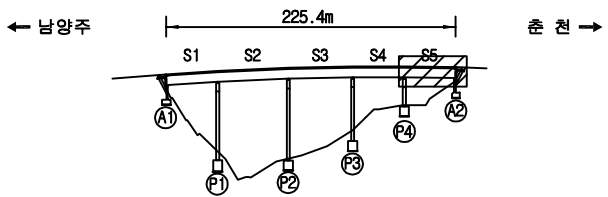

SECTION

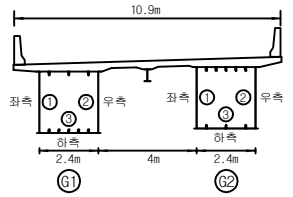

면적


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬럼프	벽면	외력물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	마치고(상) 거더외부 S5
도 면 번호	15

손상물량표

← 남양주

춘천 →

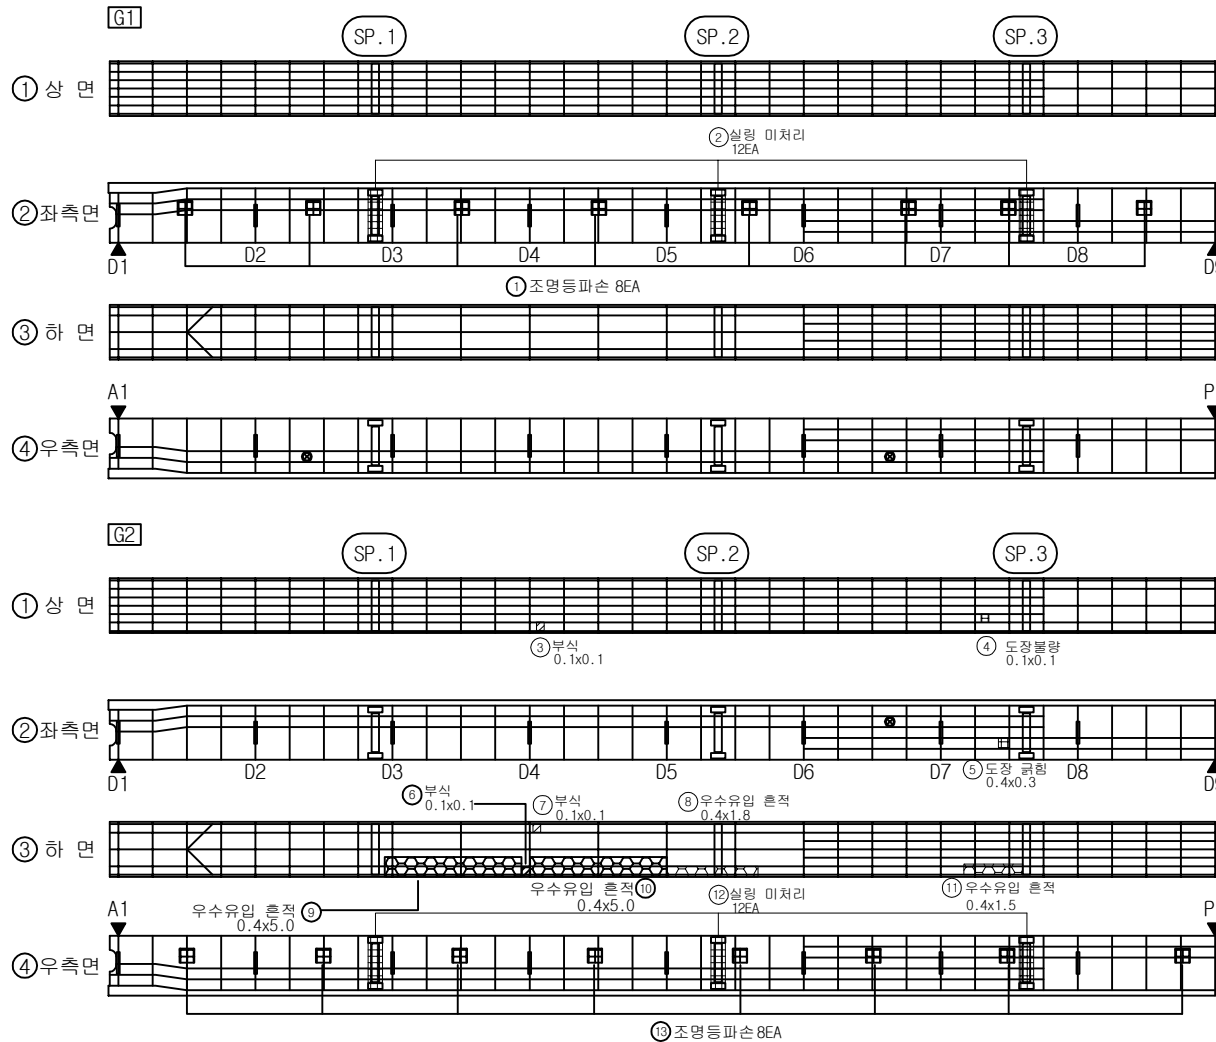


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기존	거더내부	조명등 파손				8	8.00	EA
2	기존	거더내부	실링미처리				12	12.00	EA
3	기존	거더내부	부식	0.1	0.1		1	0.01	m²
4	기존	거더내부	도장 균형	0.1	0.1		1	0.01	m²
5	기존	거더내부	도장 균형	0.4	0.3		1	0.12	m²
6	기존	거더내부	부식	0.1	0.1		1	0.01	m²
7	기존	거더내부	부식	0.1	0.1		1	0.01	m²
8	기존	거더내부	우수유입흔적	0.4	1.8		1	0.72	m²
9	기존	거더내부	우수유입흔적	0.4	5.0		1	2.00	m²
10	기존	거더내부	우수유입흔적	0.4	5.0		1	2.00	m²
11	기존	거더내부	우수유입흔적	0.4	1.5		1	0.60	m²
12	기존	거더내부	실링미처리				12	12.00	EA
13	기존	거더내부	조명등 파손				8	8.00	EA
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 남양주

춘천 →

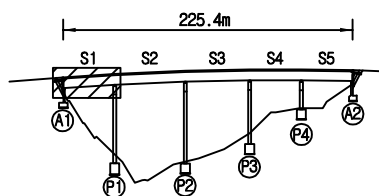

SECTION

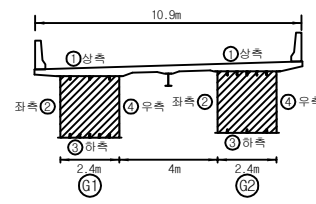

변례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬럼프	벽면	외력물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 거더내부 S1
도면번호	16

손상물량표

← 남양주

춘천 →

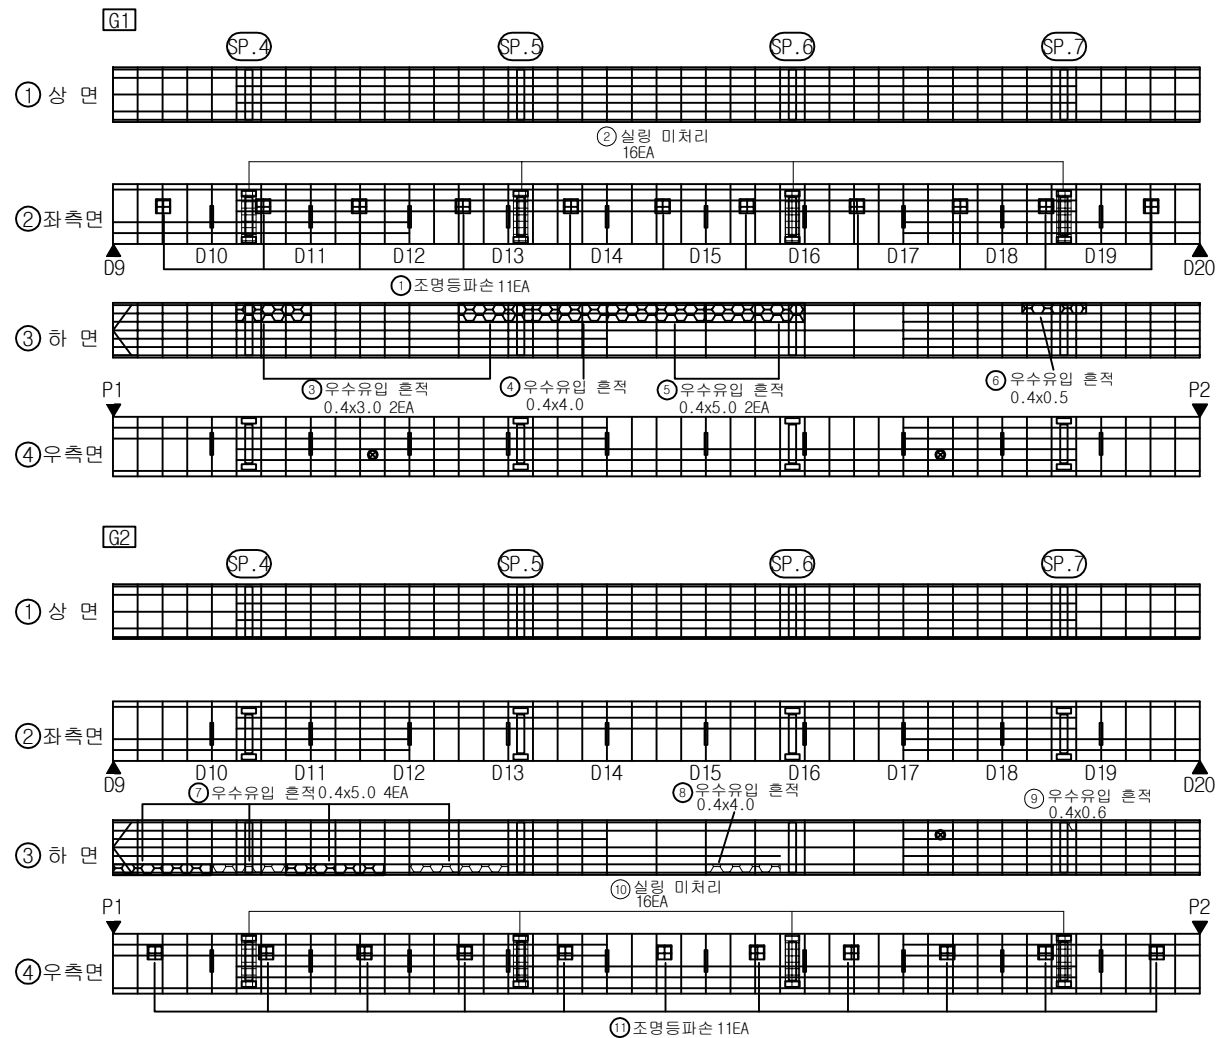


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	거더내부	조명등 파손				11	11.00	EA
2	기존	거더내부	실링미처리				16	16.00	EA
3	기존	거더내부	우수유입흔적	0.4	3.0		1	2.40	m ²
4	기존	거더내부	우수유입흔적	0.4	4.0		1	1.60	m ²
5	기존	거더내부	우수유입흔적	0.4	5.0		1	4.00	m ²
6	기존	거더내부	우수유입흔적	0.4	5.0		1	2.00	m ²
7	기존	거더내부	우수유입흔적	0.4	0.5		1	0.80	m ²
8	기존	거더내부	우수유입흔적	0.4	5.0		1	2.00	m ²
9	기존	거더내부	우수유입흔적	0.4	5.0		1	2.00	m ²
10	기존	거더내부	실링미처리				16	16.00	EA
11	기존	거더내부	조명등 파손				11	11.00	EA
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 남양주

춘천 →

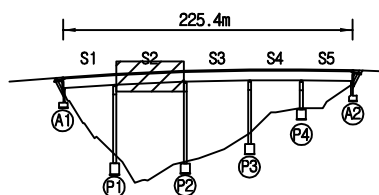


SECTION

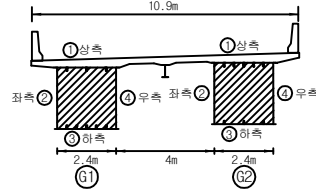

변례


구명	망상구명	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬로브	벽면	외력물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치교(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치교(상) 거더내부 S2
			도면번호
			17

손상물량표

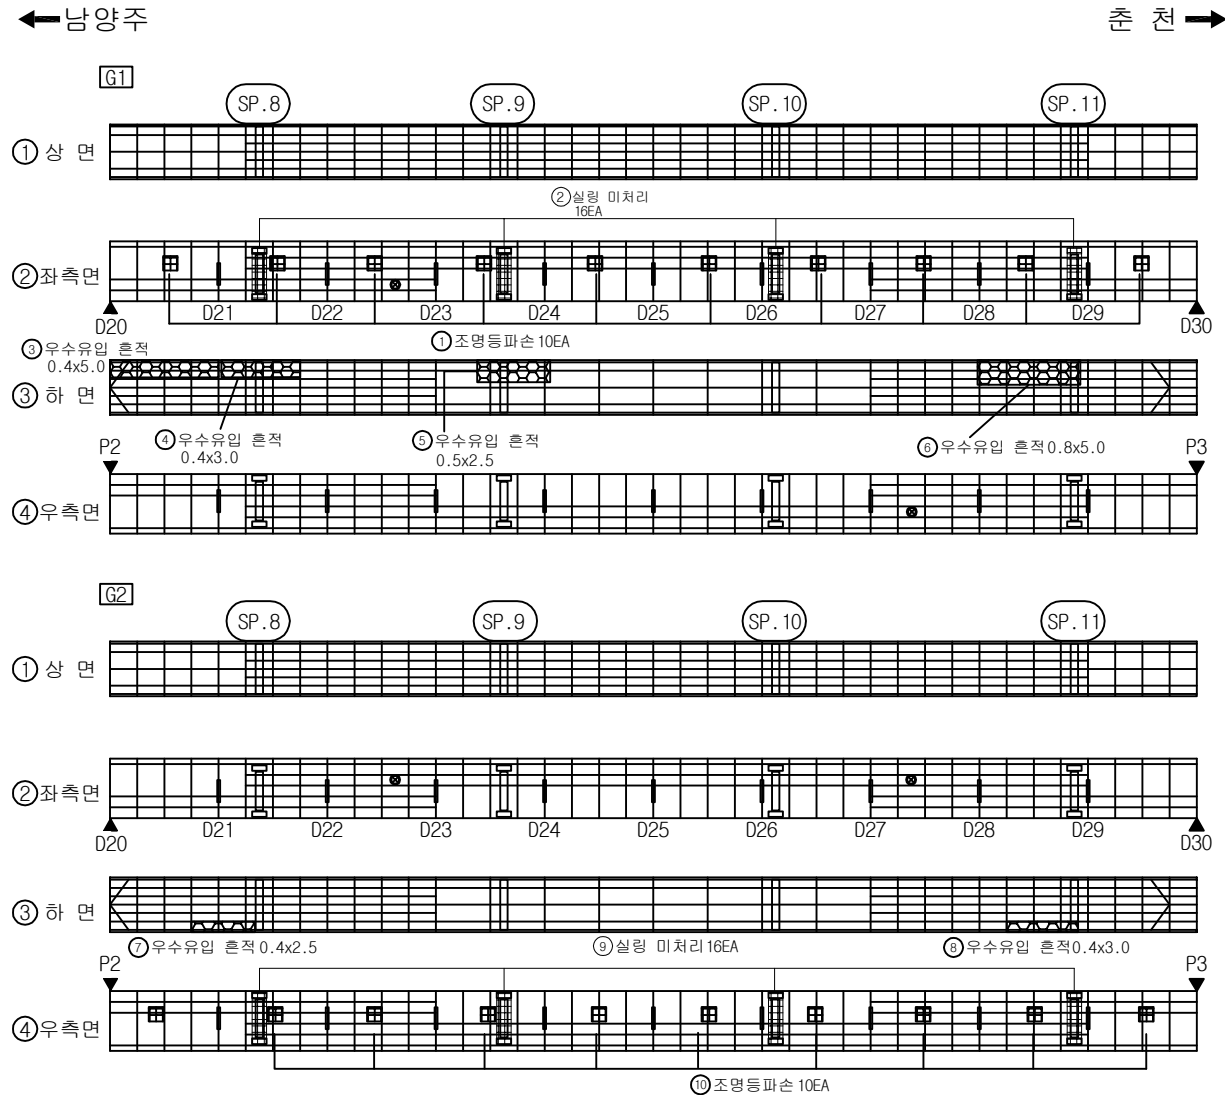


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	거더내부	조명등 파손				10	10.00	EA
2	기존	거더내부	실링미처리				16	16.00	EA
3	기존	거더내부	우수유입흔적		0.4	5.0	1	2.00	m ²
4	기존	거더내부	우수유입흔적		0.4	3.0	1	1.20	m ²
5	기존	거더내부	우수유입흔적		0.5	2.5	1	1.25	m ²
6	기존	거더내부	우수유입흔적		0.8	5.0	1	4.00	m ²
7	기존	거더내부	우수유입흔적		0.4	2.5	1	1.00	m ²
8	기존	거더내부	우수유입흔적		0.4	3.0	1	1.20	m ²
9	기존	거더내부	실링미처리				16	16.00	EA
10	기존	거더내부	조명등 파손				10	10.00	EA
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

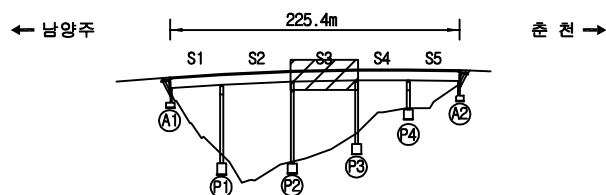

SECTION

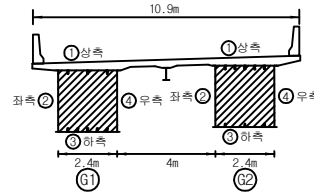



변례

구분	상상구분	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬로브	벽면	외력물	국도46호선 마치교(상) 등 4개소 경밀안전점검용역
철근노출	침하	열화	도면명
부식	좌굴, 변형	기타	마치교(상) 거더내부 S3
			도면번호

손상물량표


← 남양주

춘천 →

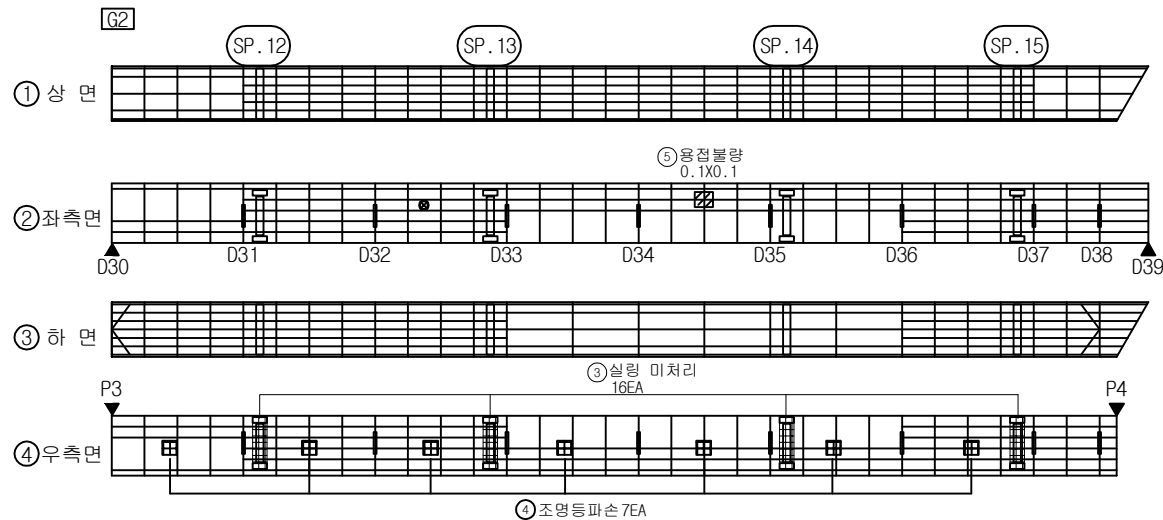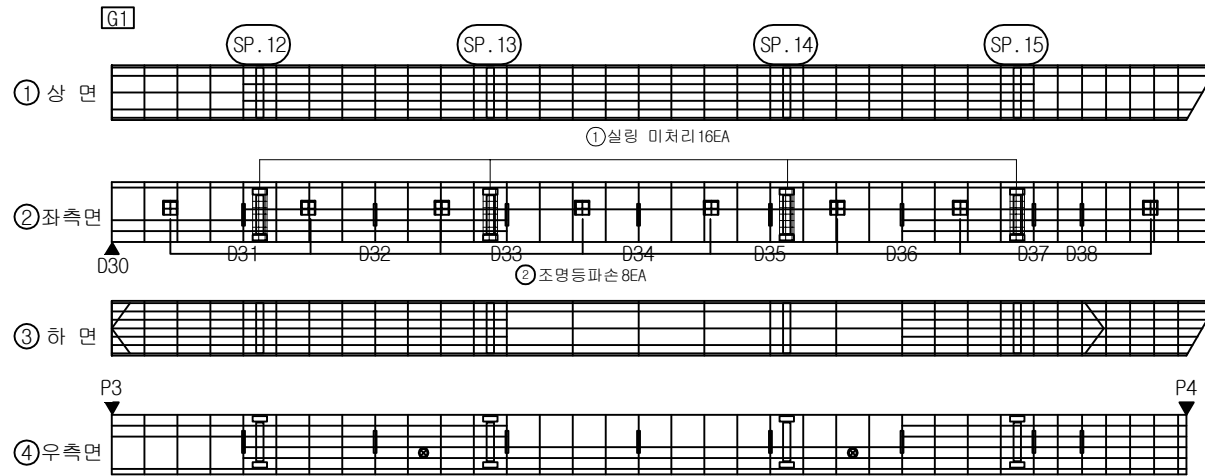


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	거더내부	실링미처리				16	16.00	EA
2	기존	거더내부	조명등 파손				8	8.00	EA
3	기존	거더내부	실링미처리				16	16.00	EA
4	기존	거더내부	조명등 파손				7	7.00	EA
5	23상	거더내부	용접불량		0.1	0.1	1	0.01	m
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

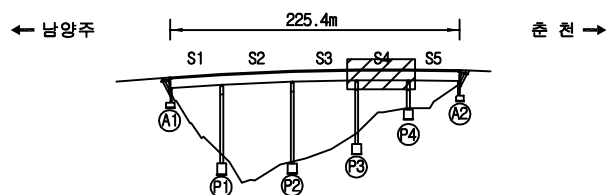

SECTION

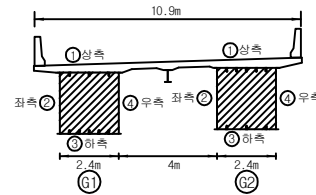



면적

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명
부수, 슬럼프	벽면	외력물	국도46호선 마치교(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
철근노출	침하	열화	도면명
부식	좌굴, 변형	기타	마치교(상) 거더내부 S4
			도면번호

손상물량표

← 남양주

춘천 →

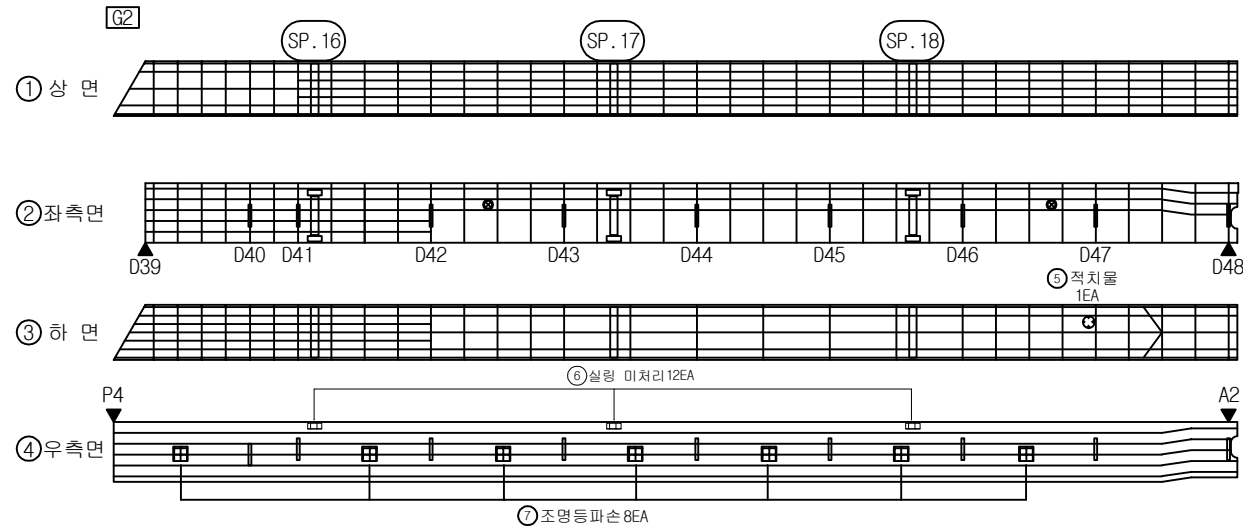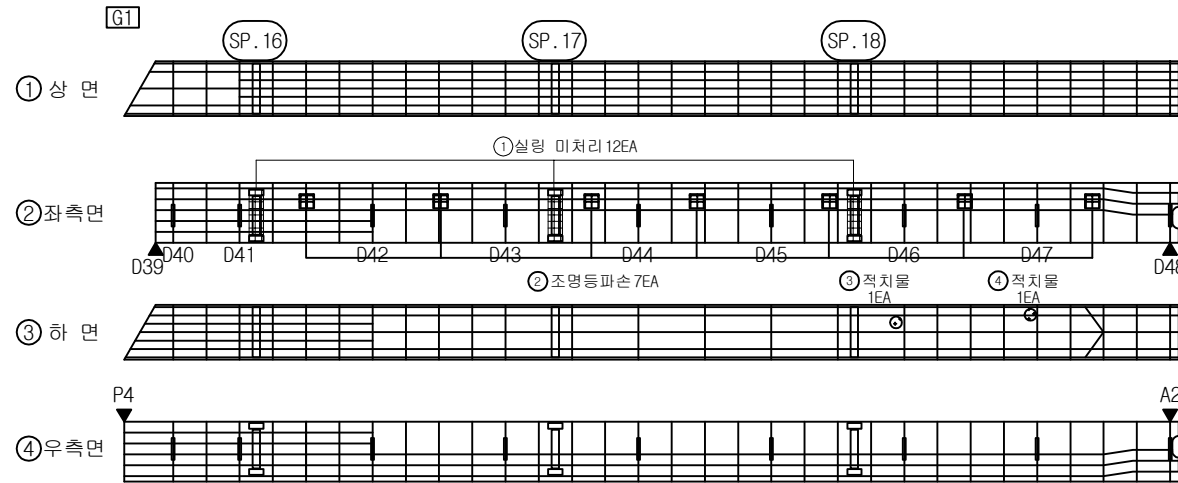


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	거터내부	실링미처리				12	12.00	EA
2	기존	거터내부	조명등 파손				7	7.00	EA
3	기존	거터내부	적치물				1	1.00	EA
4	기존	거터내부	적치물				1	1.00	EA
5	기존	거터내부	적치물				1	1.00	EA
6	기존	거터내부	실링미처리				12	12.00	EA
7	기존	거터내부	조명등 파손				8	8.00	EA
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 남양주

춘천 →

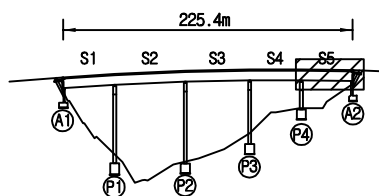

SECTION

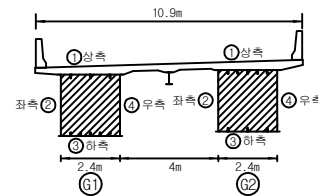


변례

구분	양상구별	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬로브	벽면	퇴적물	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
철근노출	침하	열화	도면명
부식	좌굴, 변형	기타	도면번호


ID : 마치고(상) 가로보 S1(G1~G2)

손상물량표

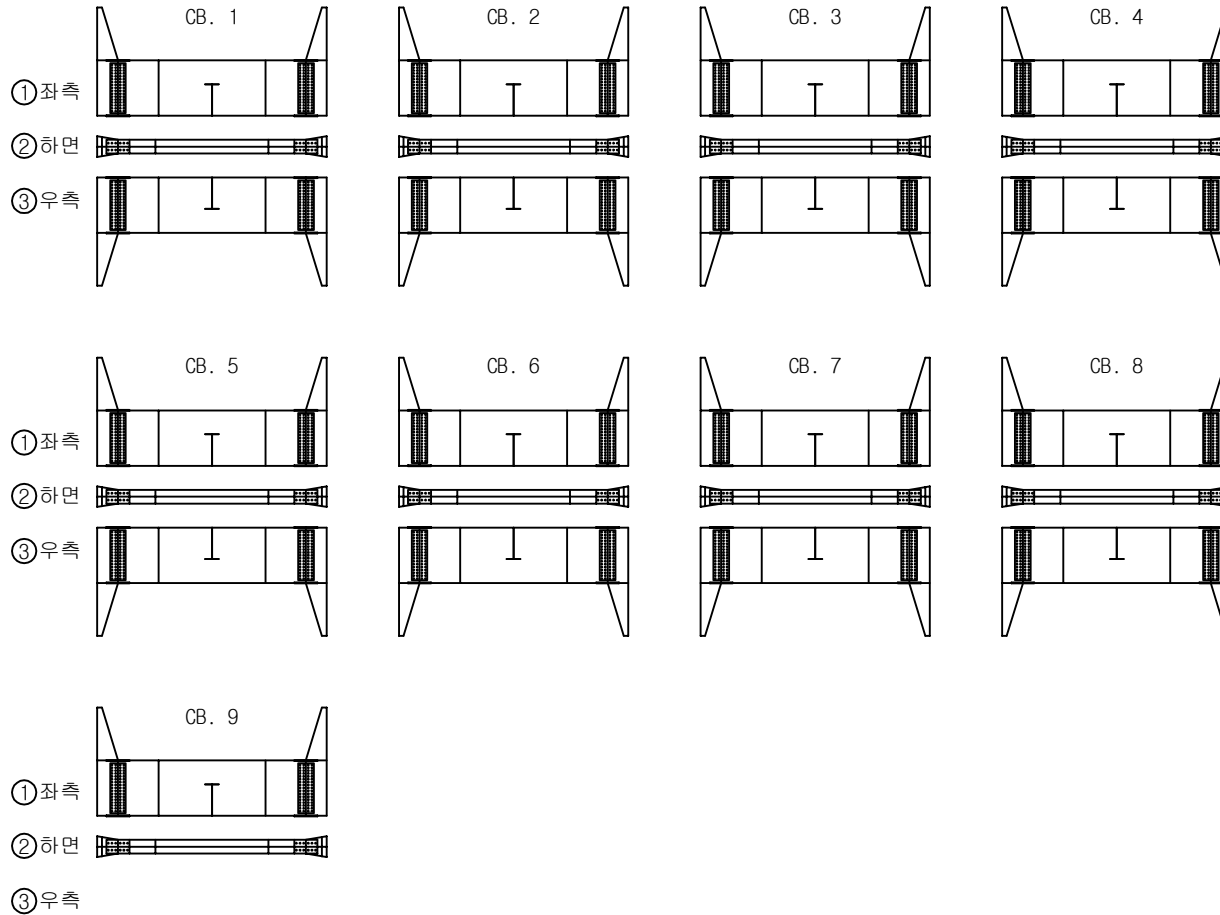


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

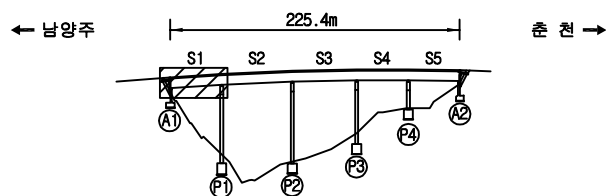


SECTION

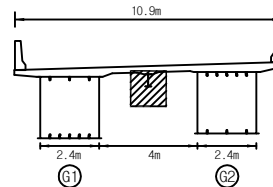

단면


구분	상하부	상하부	상하부	발주처
상하부	상하부	상하부	상하부	의정부국토관리사무소
상하부	상하부	상하부	상하부	용역명
상하부	상하부	상하부	상하부	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
상하부	상하부	상하부	상하부	도면명
상하부	상하부	상하부	상하부	마치고(상) 가로보 S1(G1~G2)
상하부	상하부	상하부	상하부	도면번호
상하부	상하부	상하부	상하부	21

손상물량표

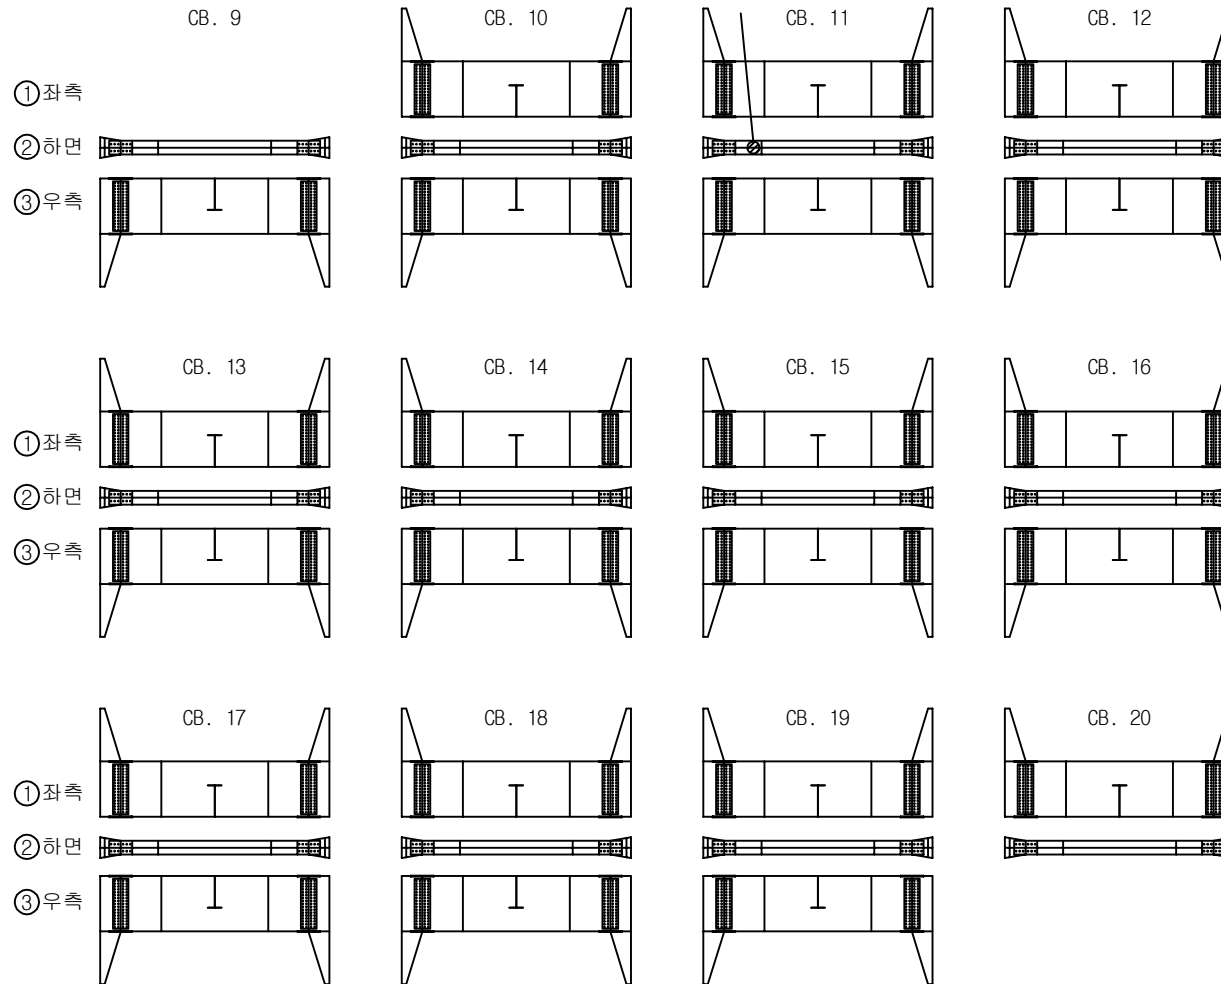


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기준	가로보	점부식		0.5	0.3	1	0.15	㎡
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

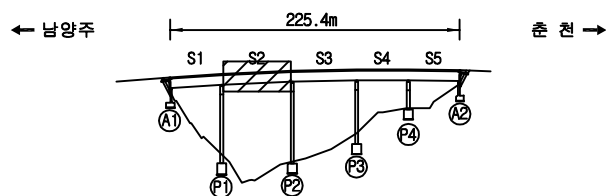


SECTION

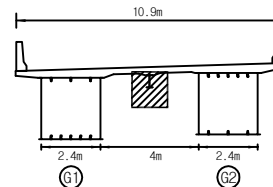

표준


구 결	망상관결	재료분리	발 주 처
편치, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬래브	벽 대	외력물	용 의 명
철근노출	침 하	열 화	국도46호선 마치고(상)등 4개소 정밀안전점검용역
부 식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			마치고(상) 가로보 S2(G1~G2)
			도 면 번호

손상물량표

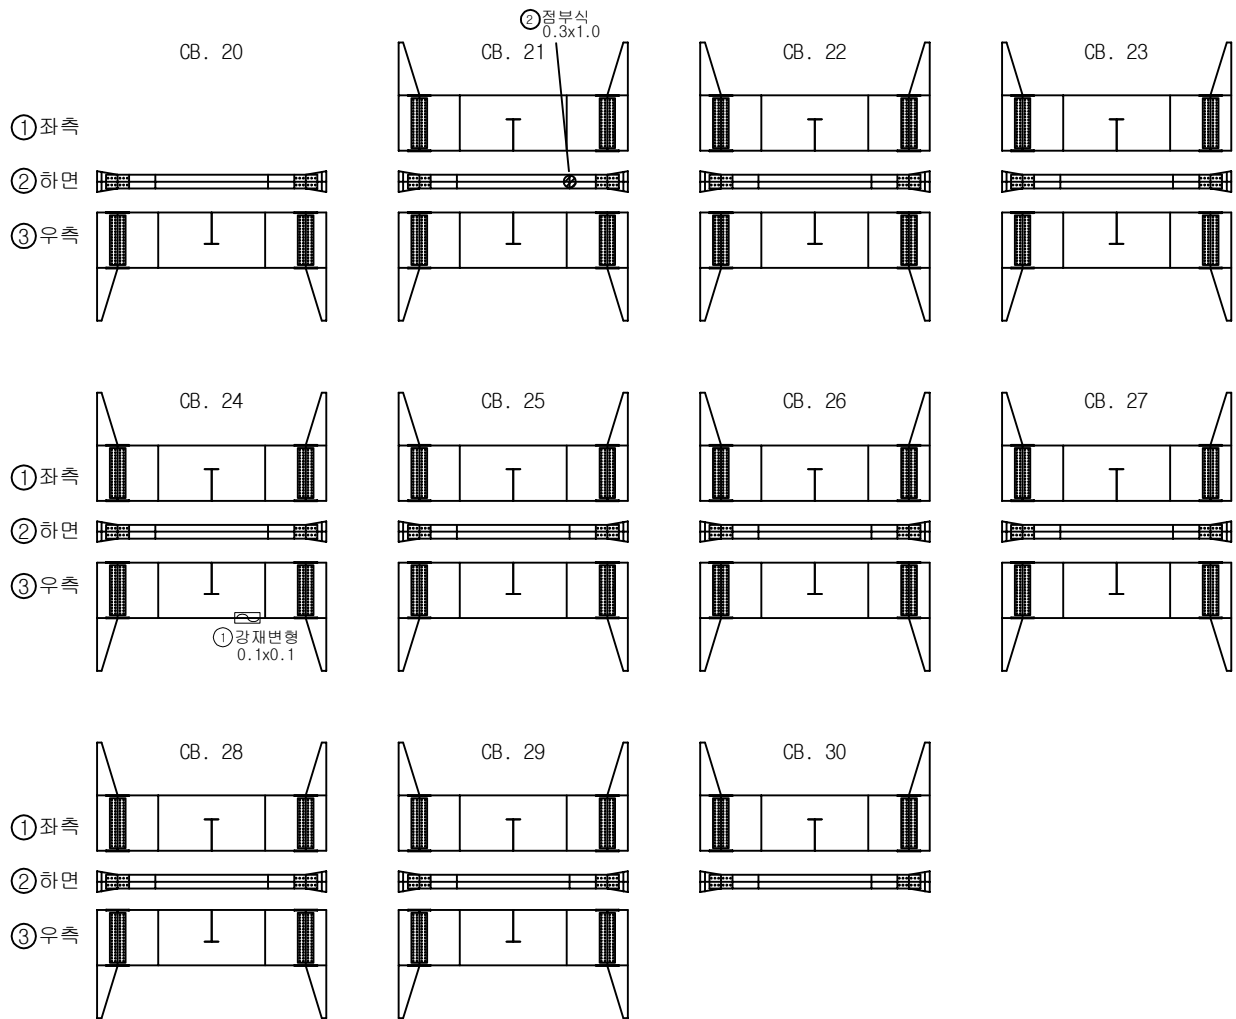


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	가로보	강재변형		0.1	0.1	1	0.01	m ²	
2	기존	가로보	점부식		0.3	1.0	1	0.30	m ²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

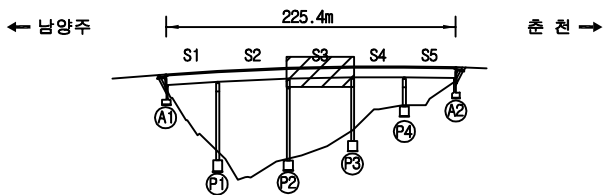

SECTION

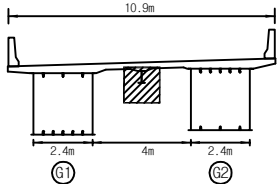


표기

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬럼프	뾰족대	외력물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 가로보 S3(G1~G2)
도면번호	23

손상 물량 표

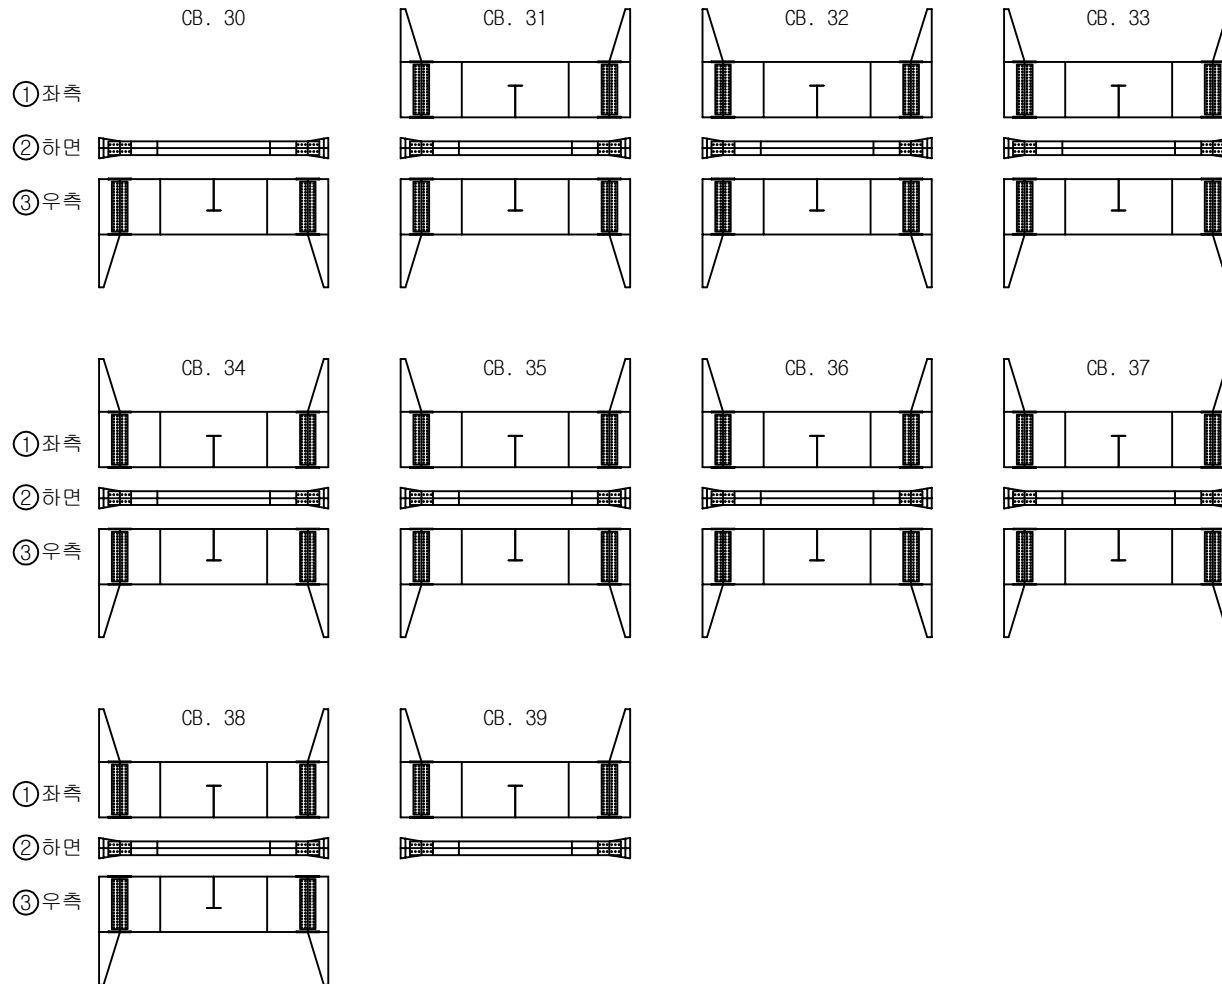


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

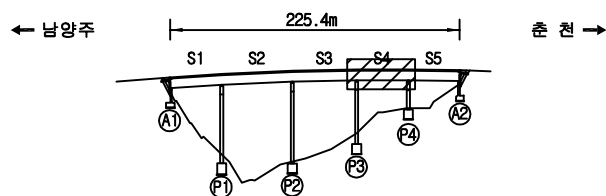

SECTION

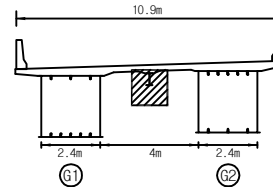


단면

구멍	망상균열	재료분리
편치, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬럼프	벽면	외력물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 가로보 S4(G1~G2)
도면번호	24

손상 물량 표

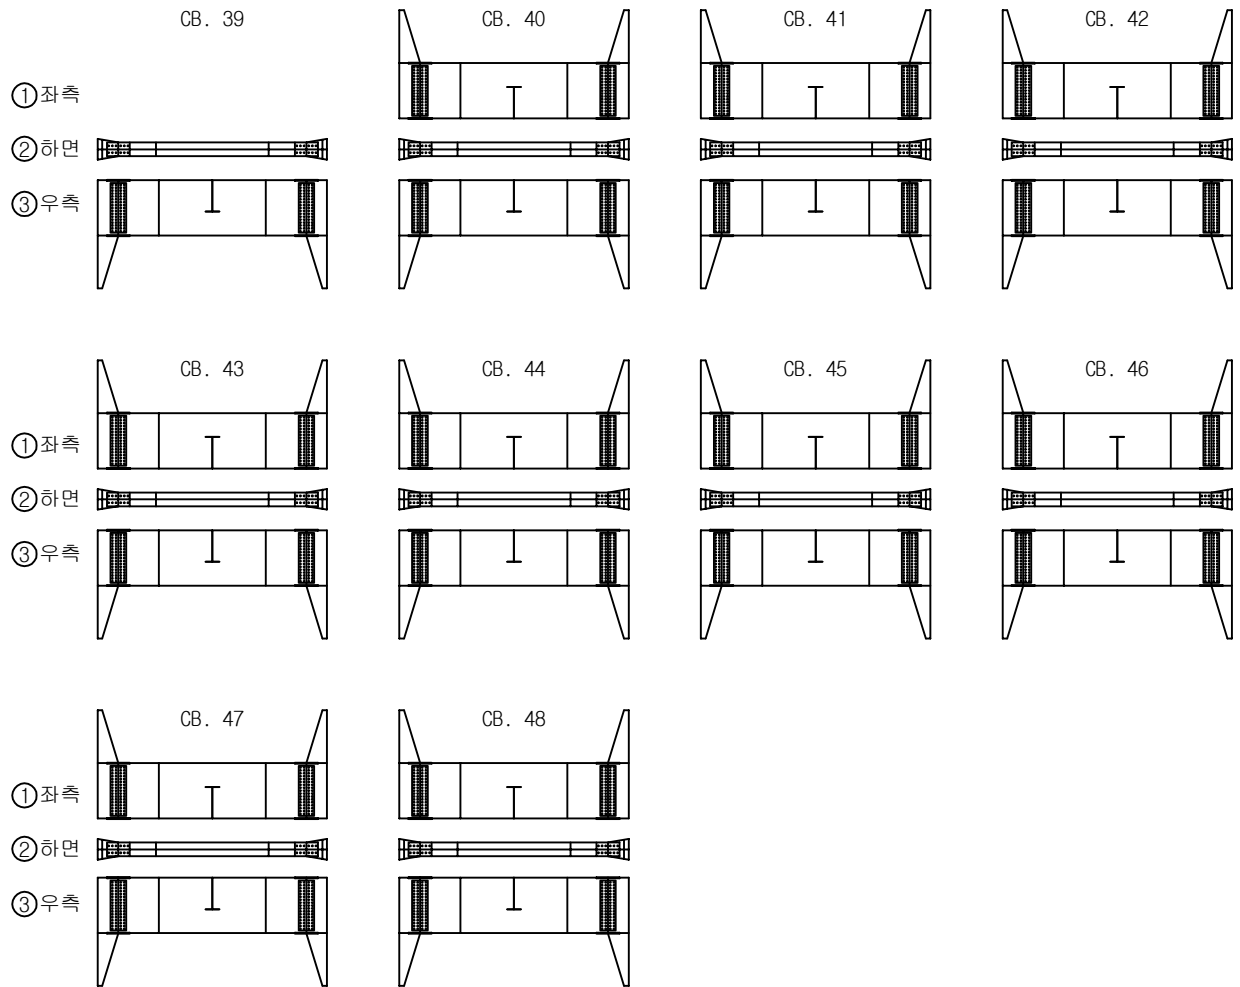


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

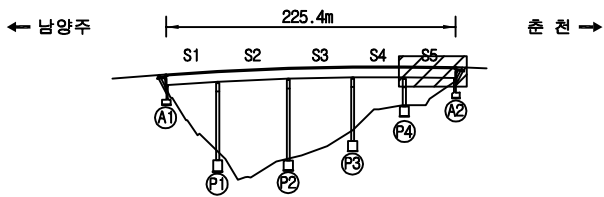

SECTION

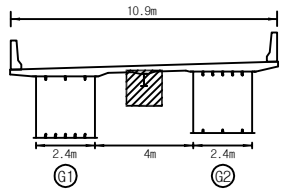


표기

구멍	망상관절	재료분리
편지, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬라브	벽면	외력물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 가로보 S5(G1~G2)
도면번호	25

손상물량표

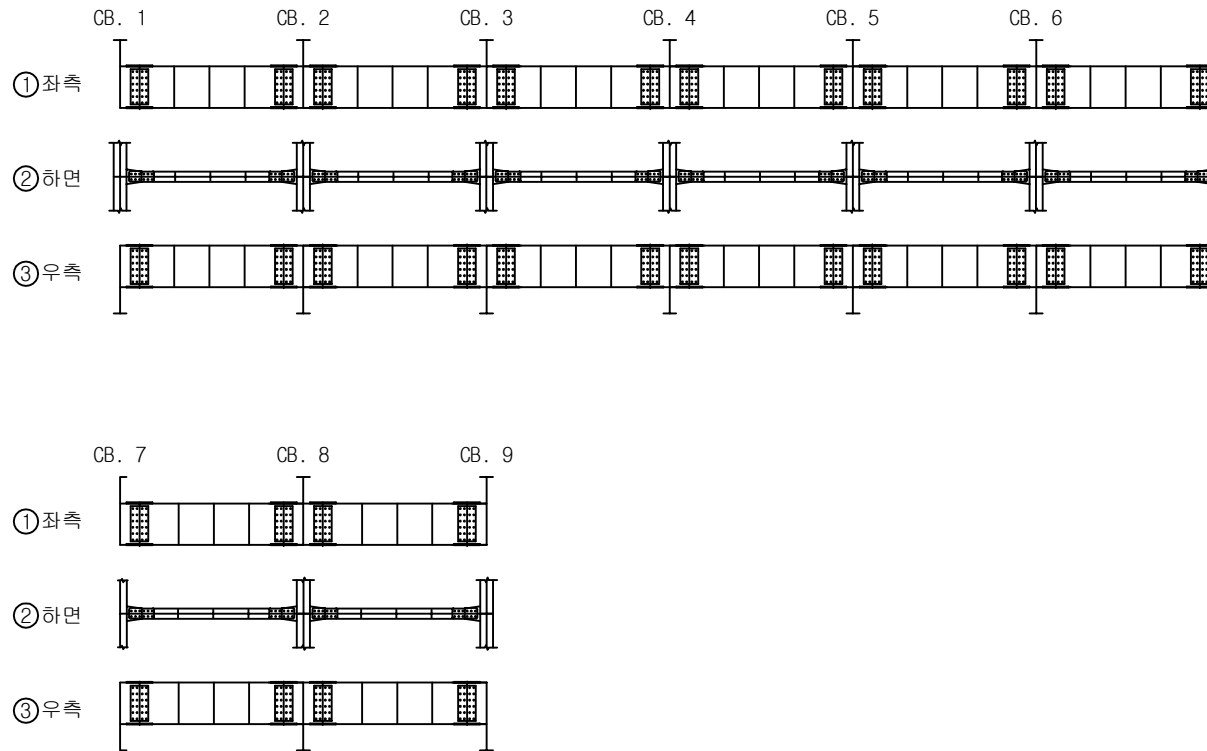


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

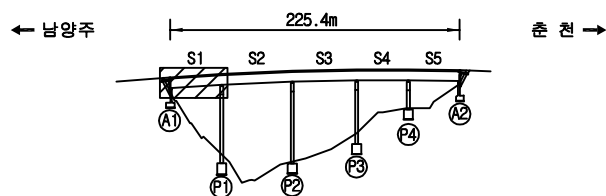

SECTION

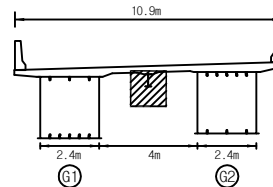


KEY PLAN


구분	상상관	재료분리	발주처
편지, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬라브	벽면	외력물	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
철근노출	침하	열화	도면명
부식	좌굴, 변형	기타	마치고(상) 세로보 S1(G1~G2)
			도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	세로보	점부식		0.2	0.2	2	0.08	m ²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

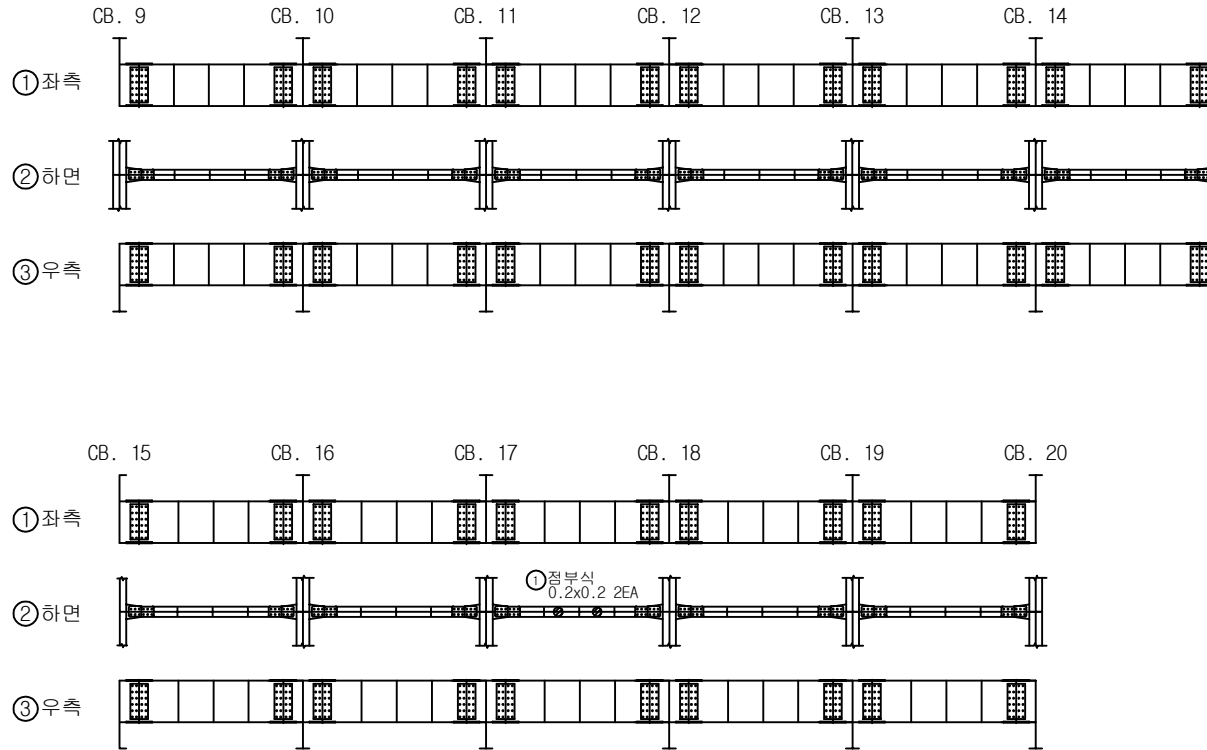

KEY PLAN

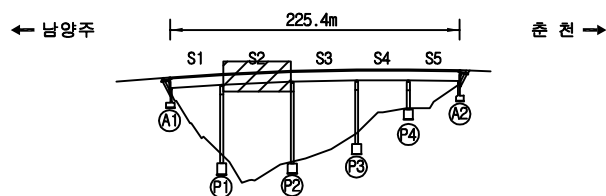

SECTION

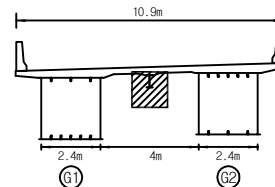


표기

구멍	망상관절	재료분리
편지, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬롯부	벽면	외력물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치교(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치교(상) 세로보 S2(G1~G2)
도면번호	27

손상물량표

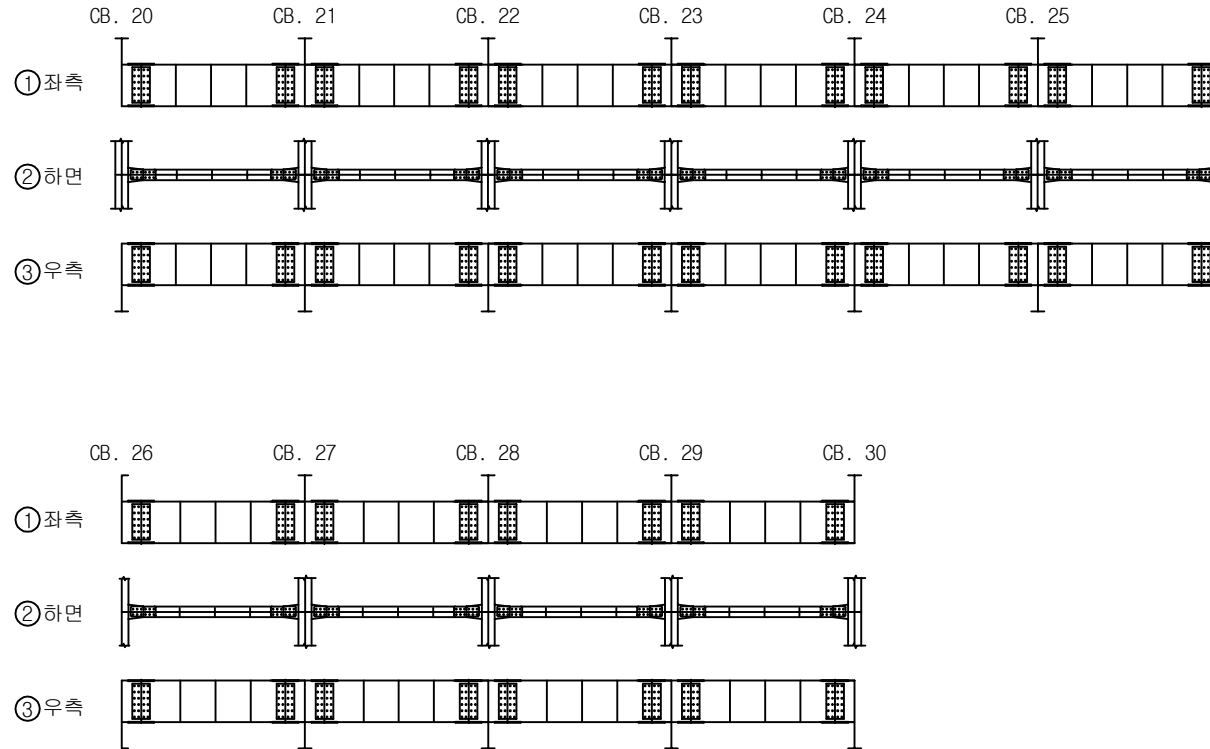


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

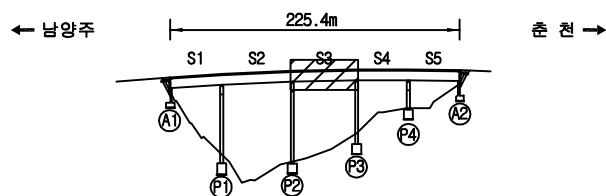




SECTION

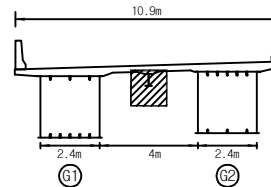


KEY PLAN

구분	상하부	상하부	발주처
상하부	상하부	상하부	의정부국토관리사무소
상하부	상하부	상하부	용역명
상하부	상하부	상하부	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
상하부	상하부	상하부	도면명
상하부	상하부	상하부	마치고(상) 세로보 S3(G1~G2)
상하부	상하부	상하부	도면번호
상하부	상하부	상하부	28

손 상 물 량 표

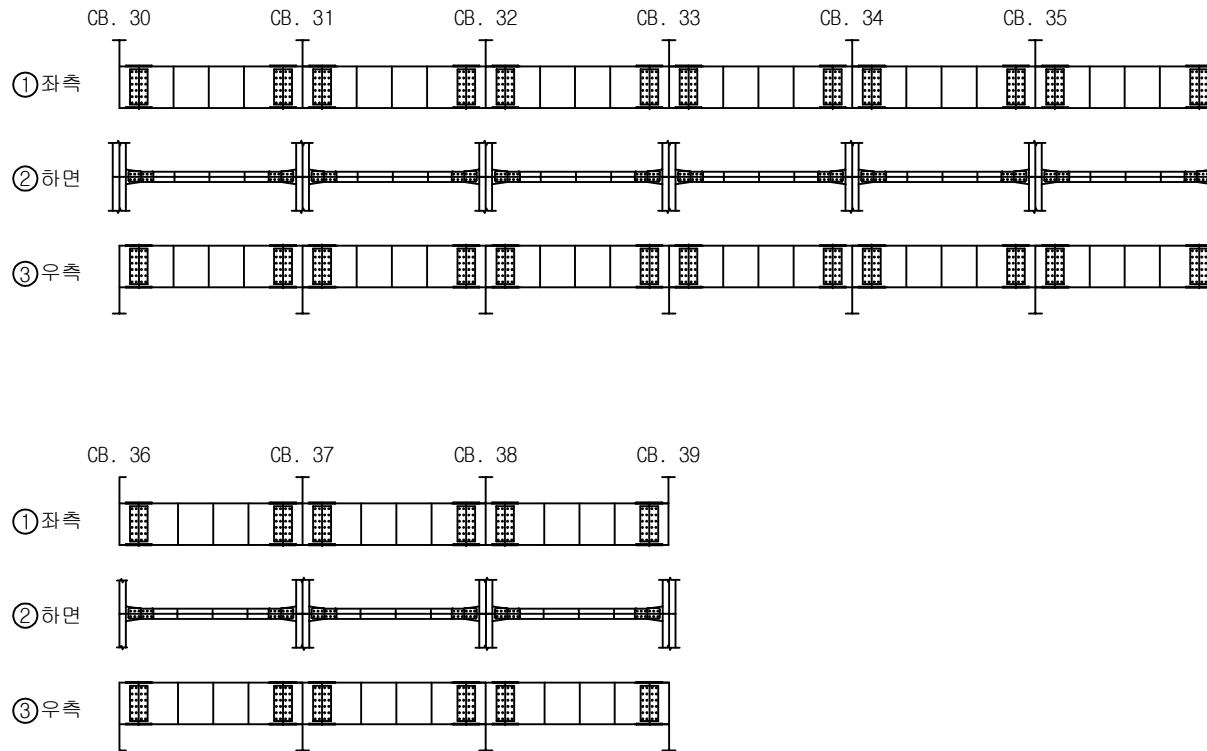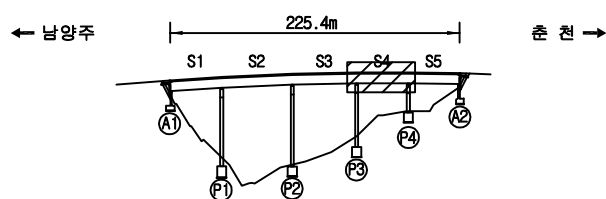
[illegible]

SECTION

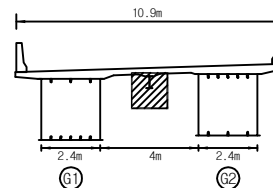법
례


	간 없음		양상간격		재료분리	발 주 처 의정부국토관리사무소
	면치, 광동		파리, 파손		굴고임, 밀입	용 의 명 국도46호선 마치교(상)등 4개소 정밀안전점검용역
	누수, 습해부		흙 더		퇴적물	
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명 마치교(상) 세로보 S4(G1~G2)
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호 29

손상 물량 표

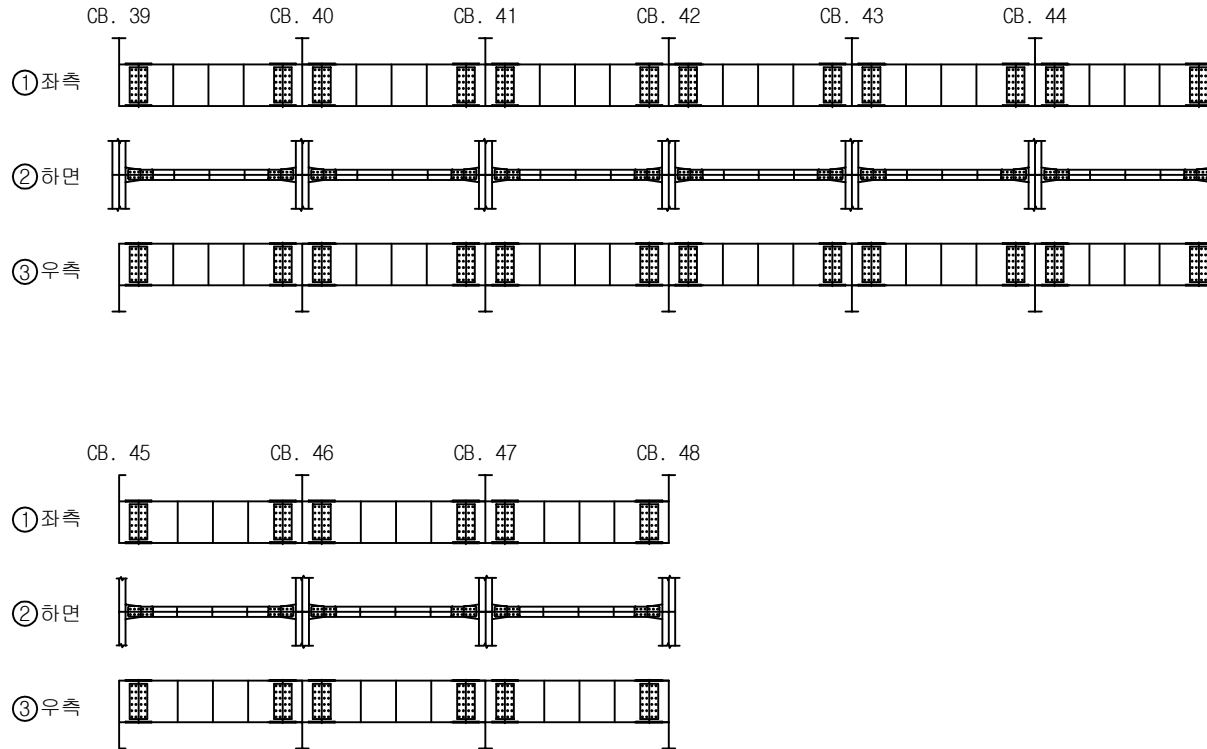


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

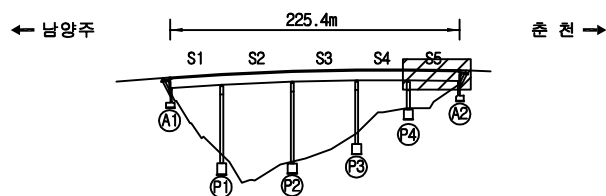

SECTION

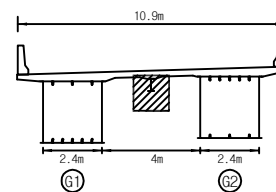


KEY

구 결	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬래브	벽 대	외력물
철근노출	침 하	열 화
부 식	좌굴, 변형	기 타


발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	마치고(상) 세로보 S5(G1~G2)
도 면 번호	

손상 물량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

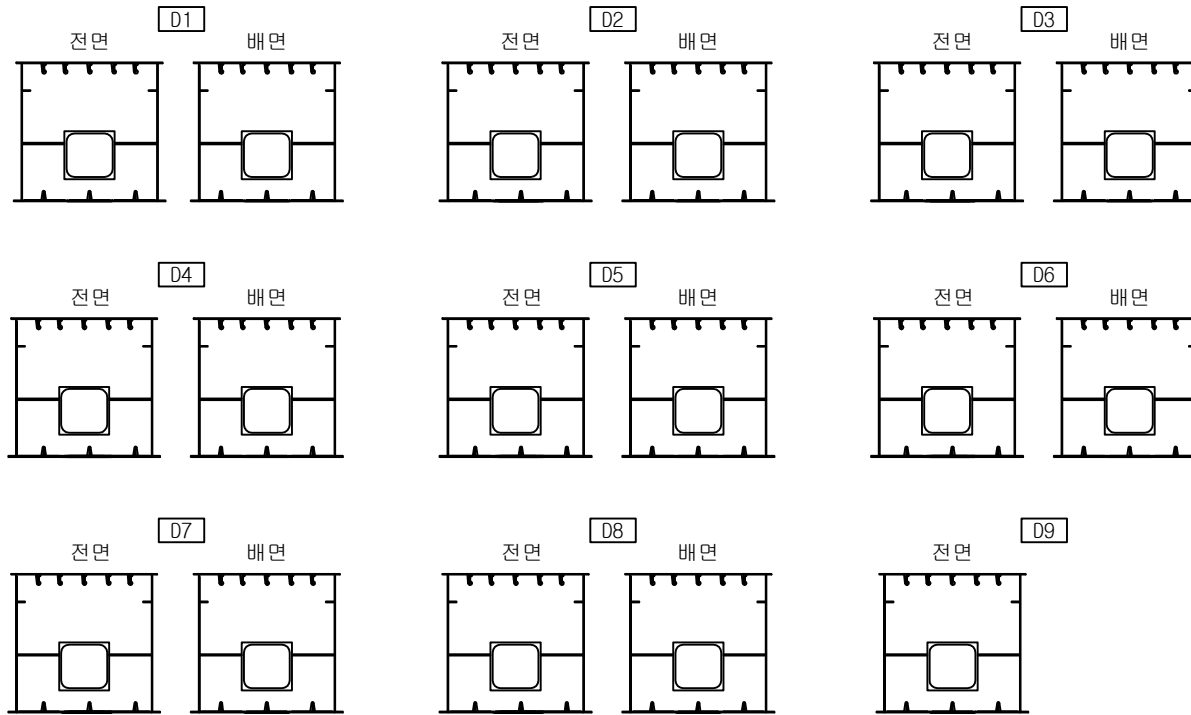

KEY PLAN

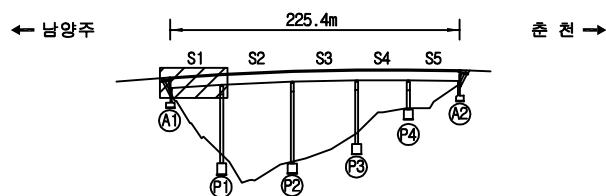

SECTION

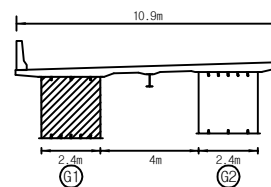

표준


구멍	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬럼프	벽면	외력물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 격벽 S1-G1
도면번호	31


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

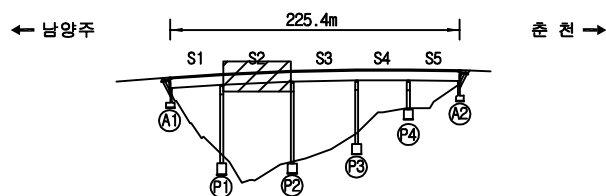

SECTION

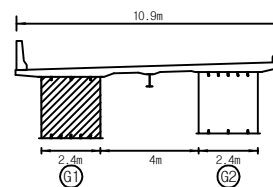


단면

구멍	망상균열	재료분리
편치, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬럼프	벽면	외력물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 격벽 S2-G1
도면번호	32

손상 물량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

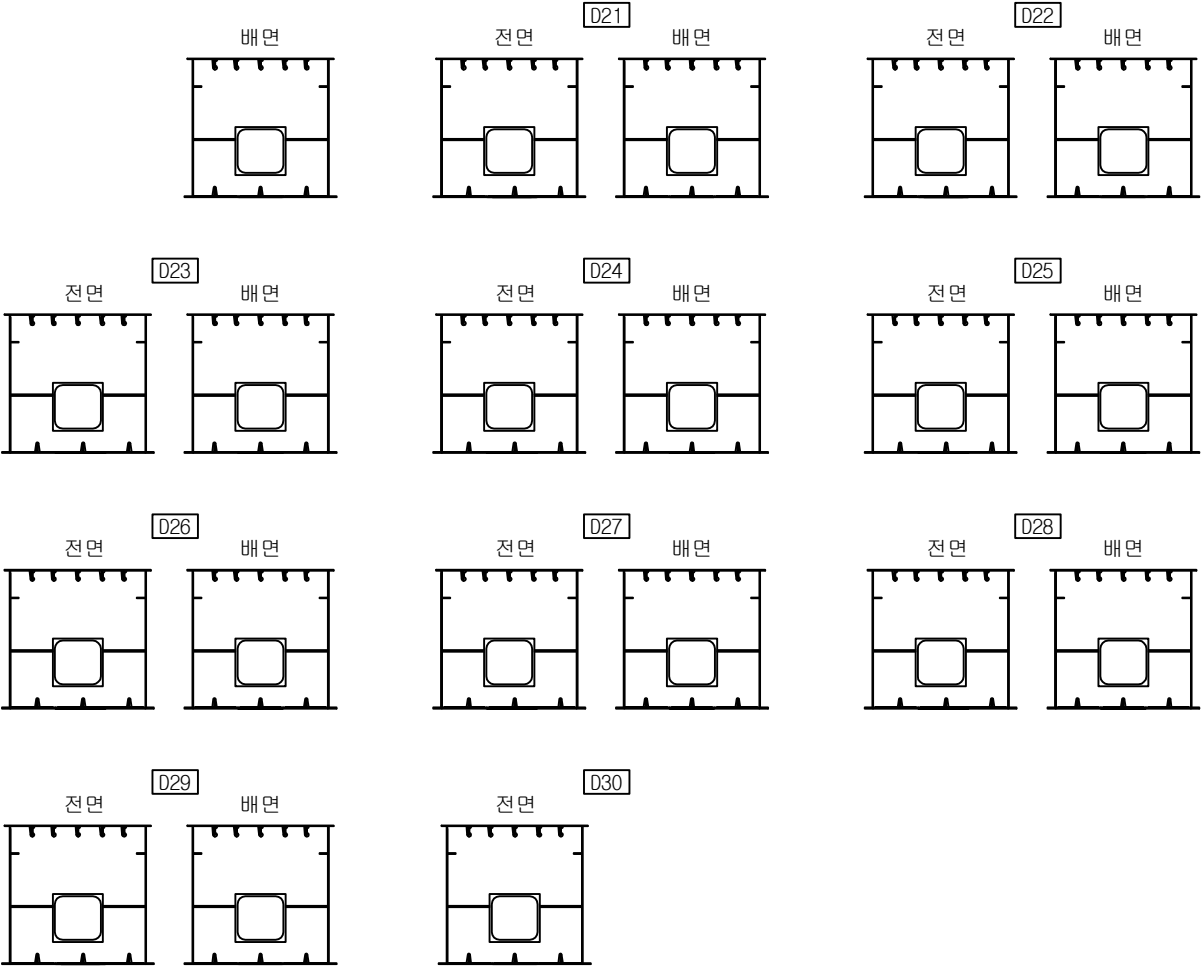

KEY PLAN

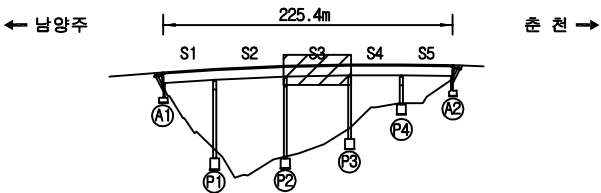


SECTION

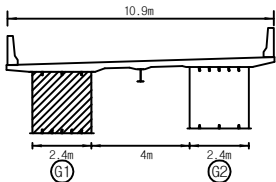

단면


구멍	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬라브	벽면	외력물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 격벽 S3-G1
			도면번호

손상 물량 표

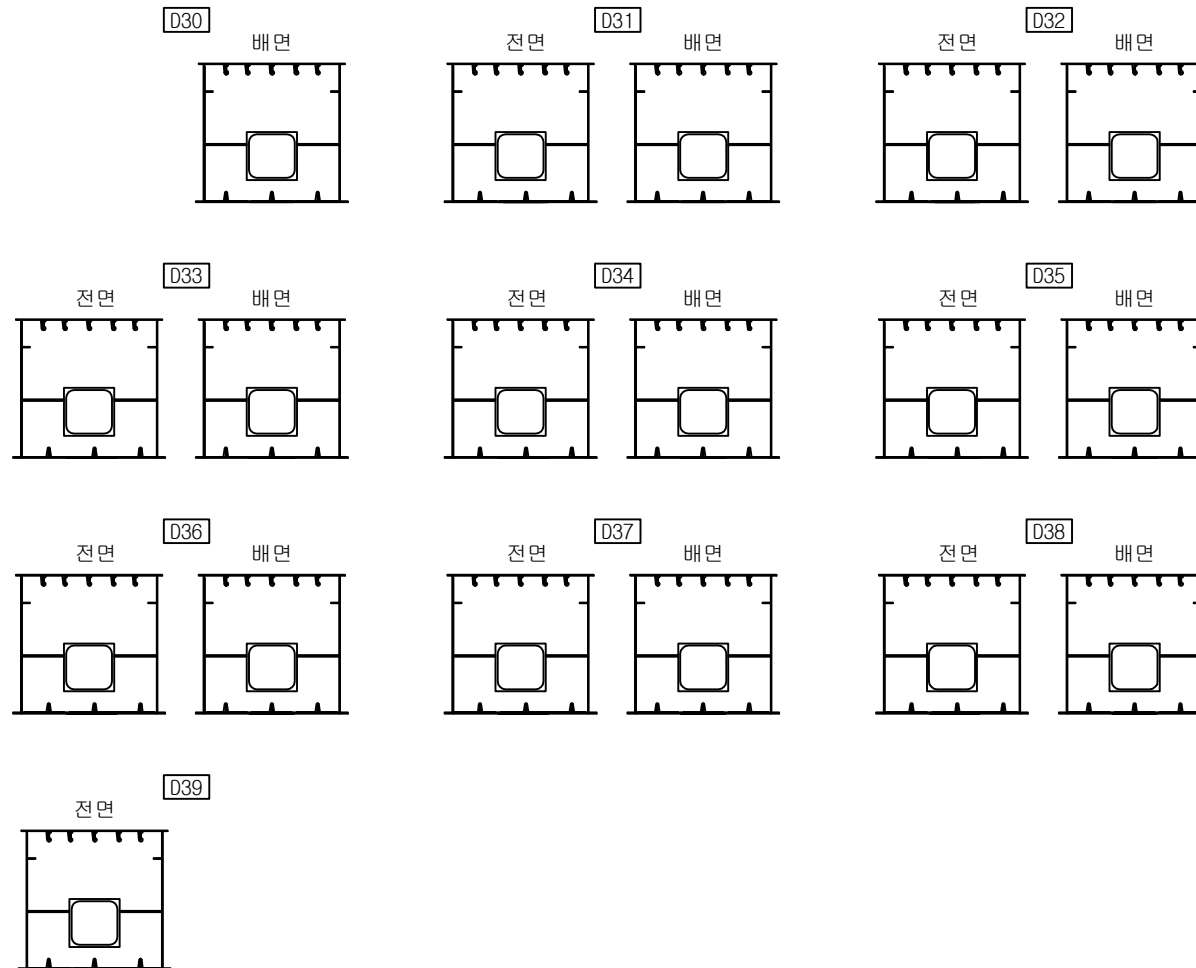


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

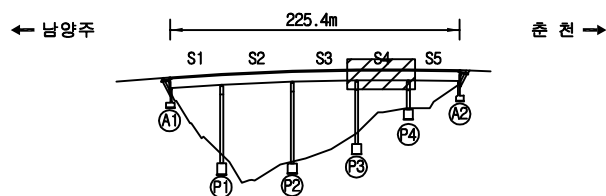


SECTION

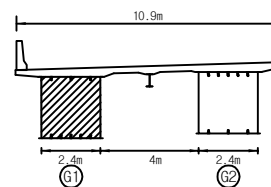

KEY PLAN


구분	상하부	재료분리	발주처
판지, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬라브	벽면	외력물	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 경밀안전점검용역
철근노출	침하	열화	도면명
부식	좌굴, 변형	기타	마치고(상) 격벽 S4-G1
			도면번호

손상 물량 표

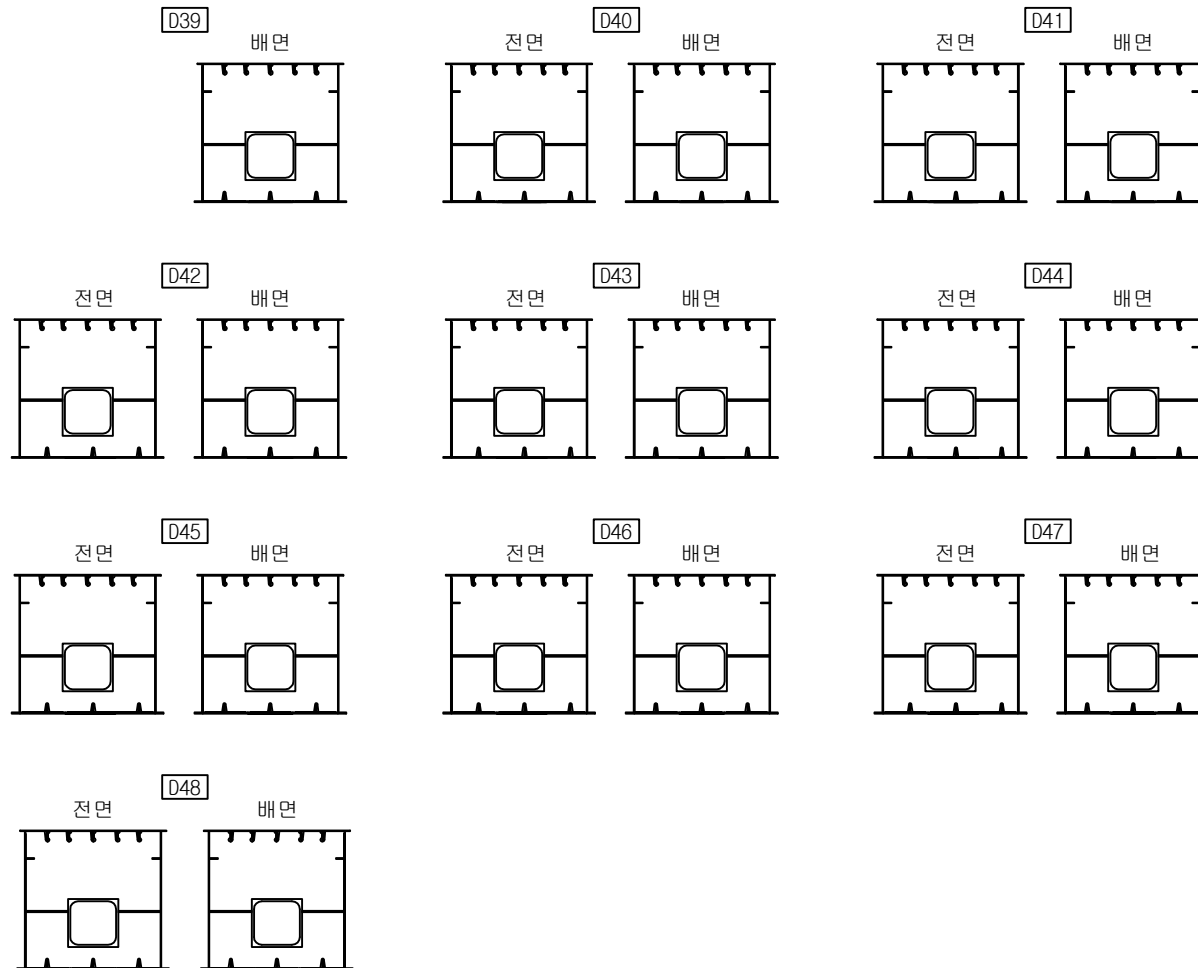


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

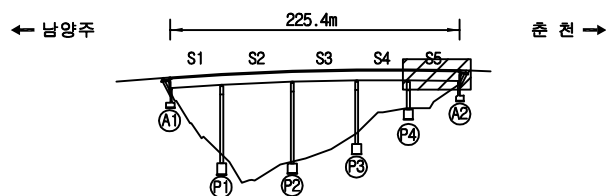

SECTION

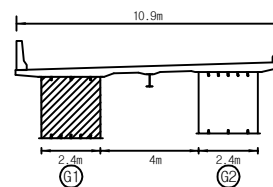


표준

구멍	망상관절	재료분리
편치, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬라브	벽면	외력물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 격벽 S5-G1
도면번호	35

손상 물량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

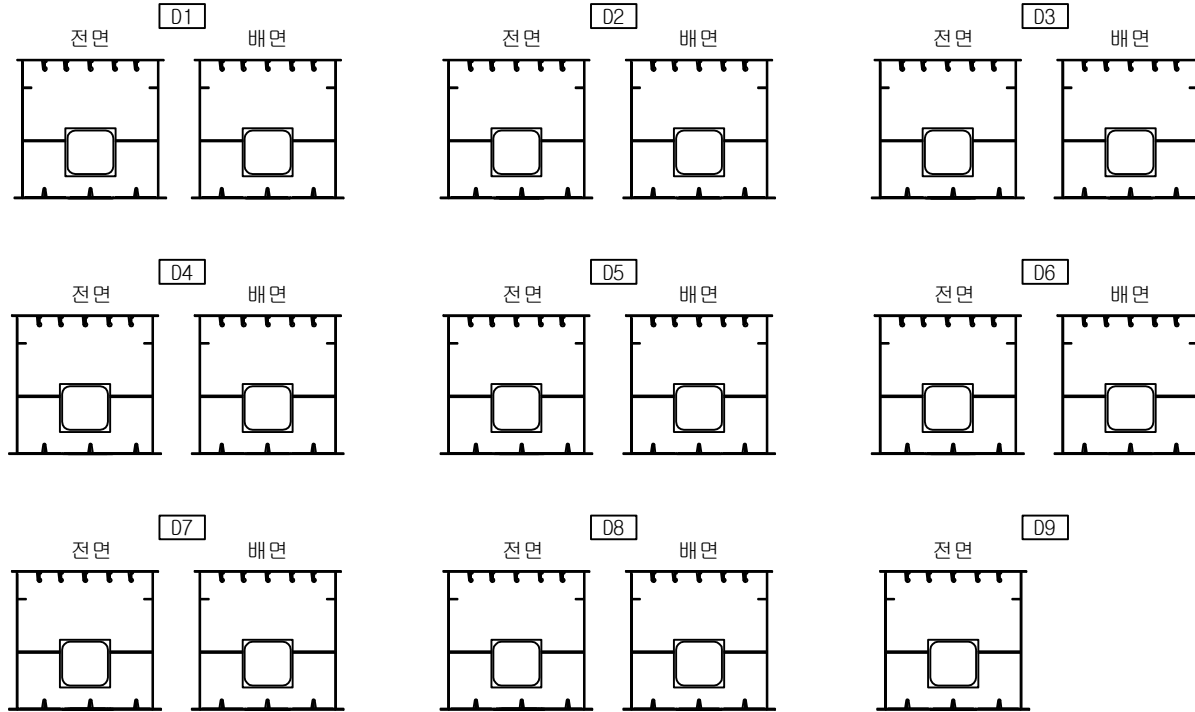

KEY PLAN

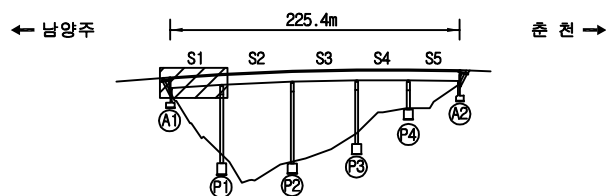

SECTION

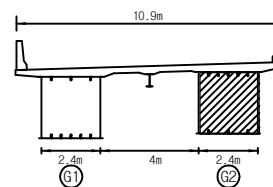


표준


구 결	망상관결	재료분리	발 주 처
편지, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬래브	벽 대	외력물	용 의 명
철근노출	침 하	열 화	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			마치고(상) 격벽 S1-G2
			도 면 번호

손상 물량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	격벽	부식		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

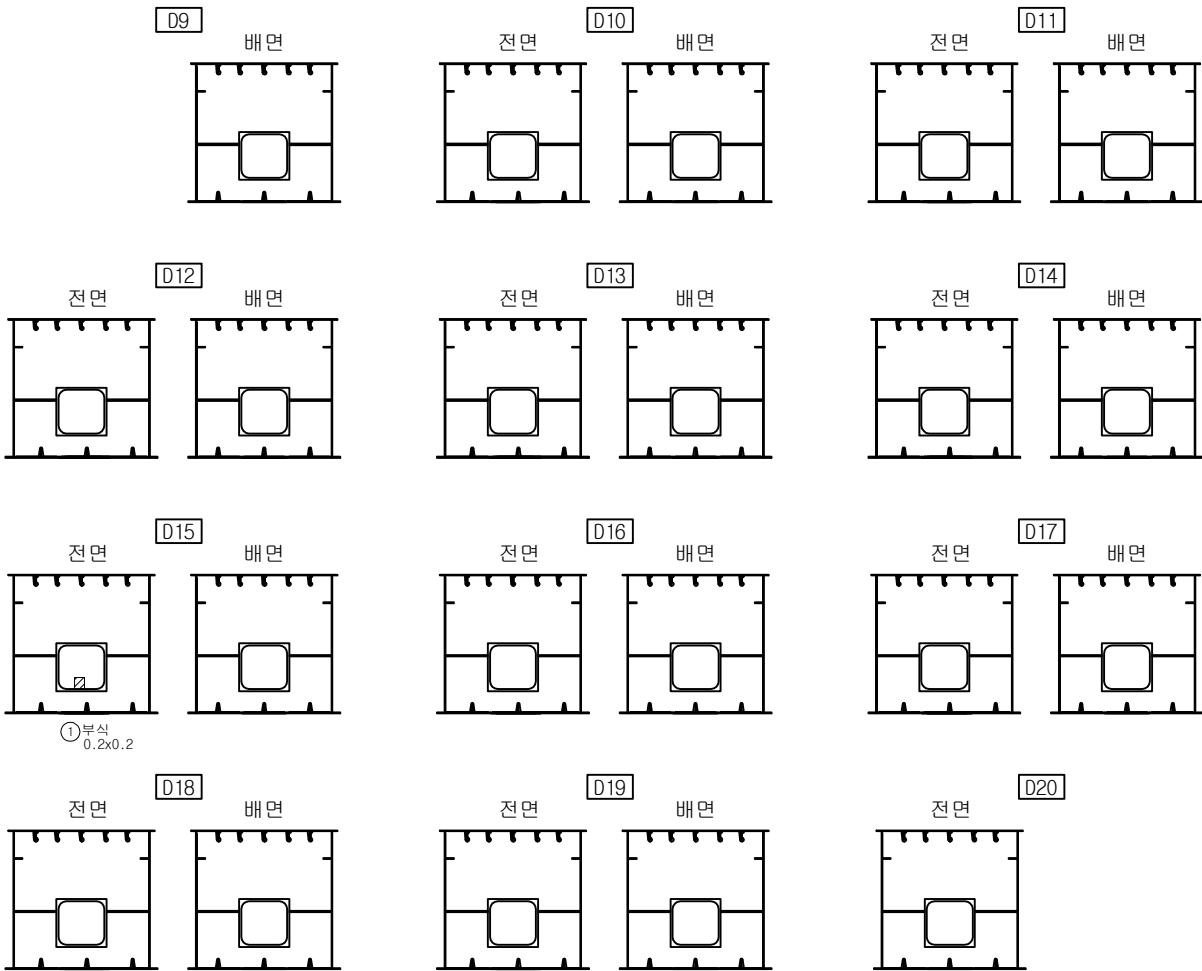

KEY PLAN

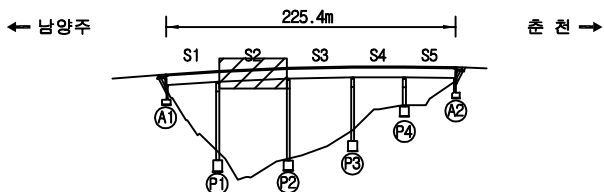

SECTION

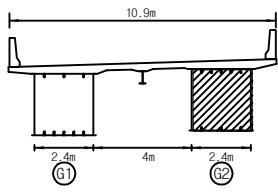


면적

구분	면적	재료분리
면적, 공동	면적, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬래브	벽면	외력물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 격벽 S2-G2
도면번호	37

손상 물량 표

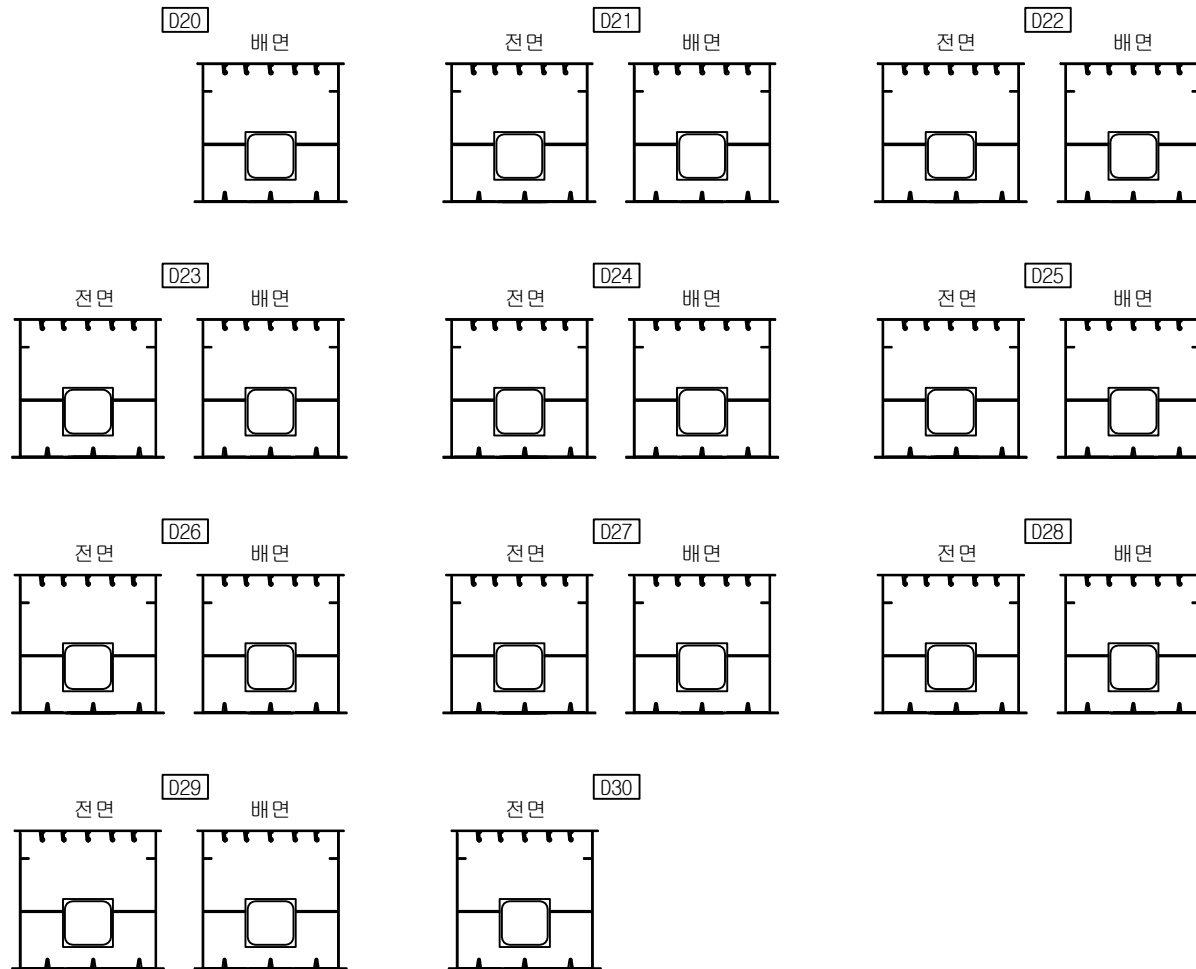


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

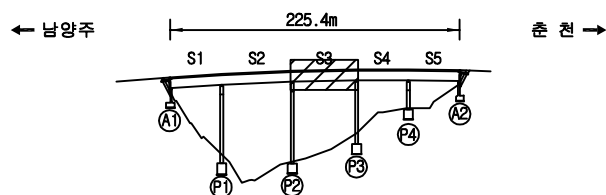

SECTION

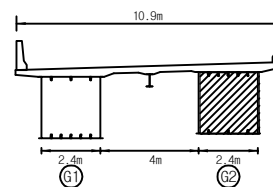


표준

구멍	망상관절	재료분리
편치, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬라브	벽면	외력물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 격벽 S3-G2
도면번호	38

손상 물량 표

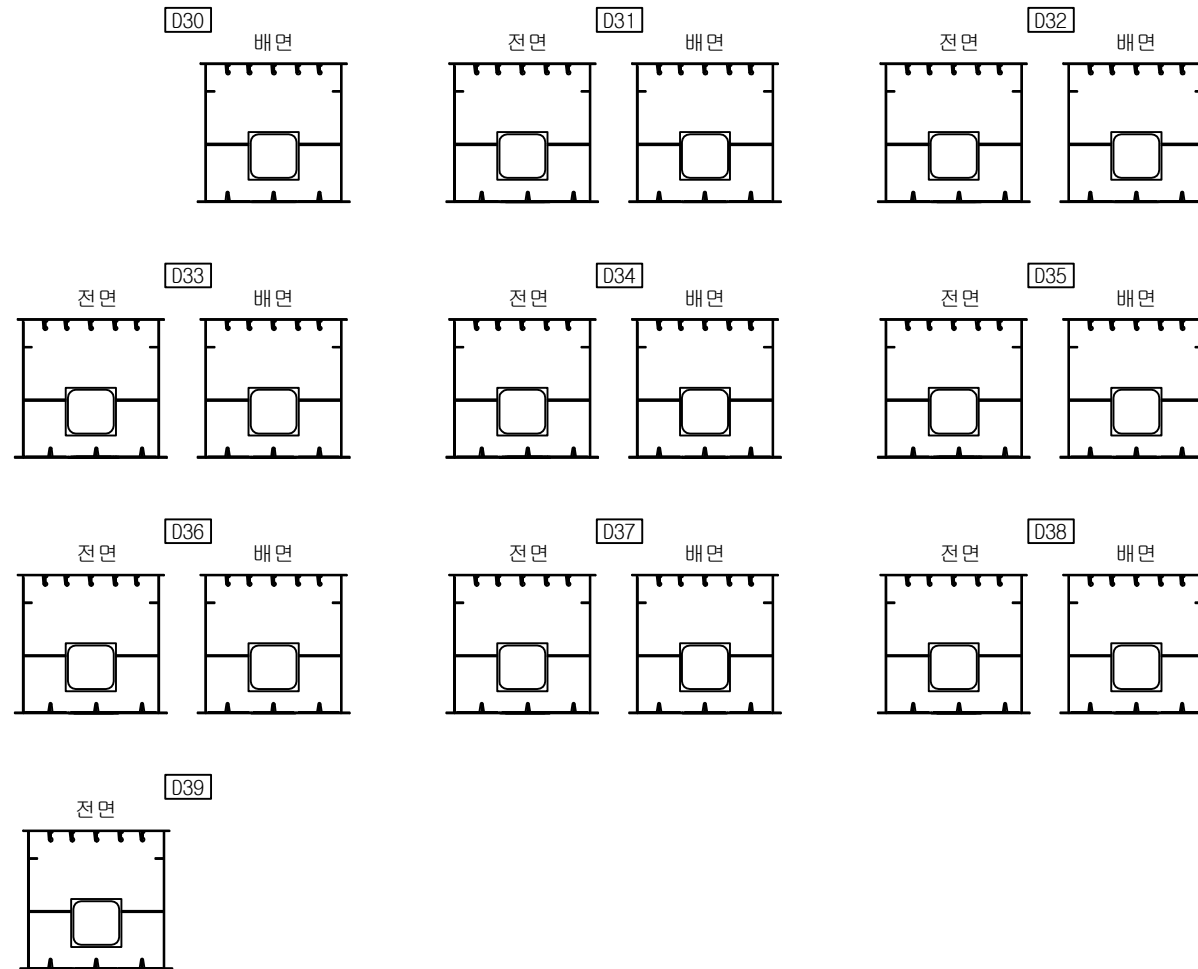


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

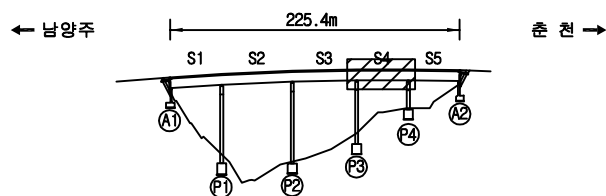

SECTION

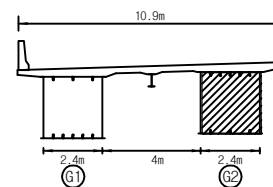

표준


구멍	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬럼프	벽면	외력물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 격벽 S4-G2
도면번호	39


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

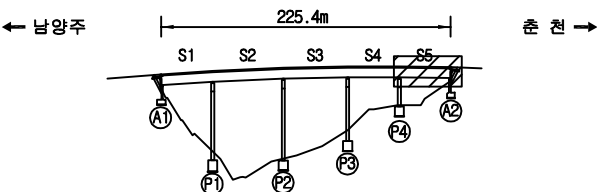

SECTION

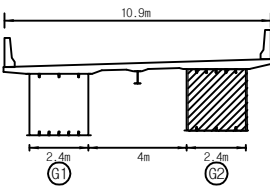



면적

구멍	망상관열	재료분리
편치, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬럼프	벽면	외력물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 격벽 S5-G2
도면번호	40

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교량방침	방침콘크리트 균열	0.2	0.3		1	0.30	m	
2	기존	교량방침	물탈균열	0.2	0.2		1	0.20	m	
3	기존	교량방침	방침콘크리트 박락		0.3	0.5	1	0.15	m ²	손상증가
4	기존	교량방침	물탈 방상균열		0.5	0.1	1	0.05	m ²	손상증가
5	기존	교대	실링재 파손		4.0		2	8.00	m	
6	기존	교대	계단이격		5.0		1	5.00	m	
7	기존	교대	법면이격		1.0		1	1.00	m	
8	기존	교대	법면이격		10.0		1	10.00	m	
9	기존	교대	압상토 보호블럭이격		10.0		1	10.00	m	
10	23상	교량방침	방침콘크리트 균열	0.2	0.5		1	0.50	m	
11	23상	교대	점검계단 파손		0.5	1.0	1	0.50	m ²	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

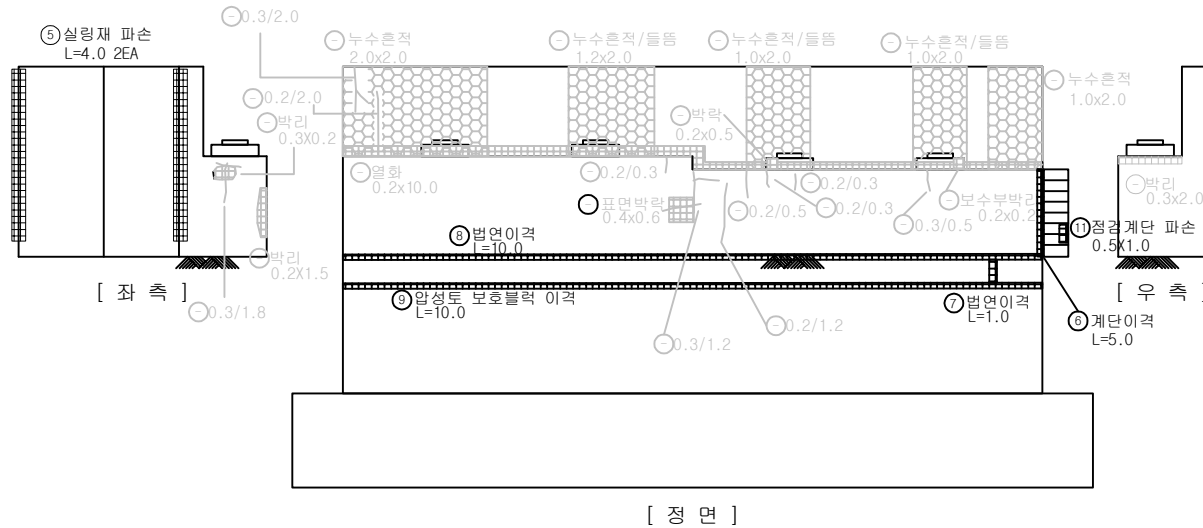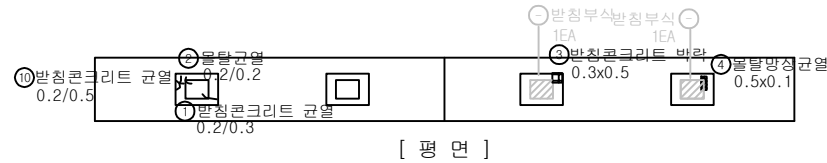

KEY PLAN

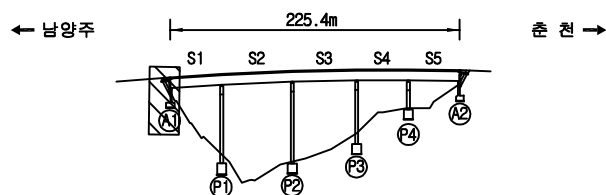


SECTION

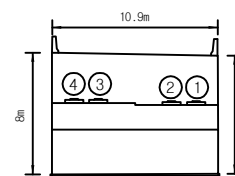


면적

① 균열	② 방상균열	③ 재료분리
④ 편치, 공동	⑤ 박리, 파손	⑥ 물고임, 결빙
⑦ 누수, 습윤부	⑧ 박락	⑨ 퇴적물
⑩ 철근노출	⑪ 침하	⑫ 열화
⑬ 부식	⑭ 좌굴, 변형	⑮ 기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상)등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 교대 A1
도면번호	41



[상 면]




[하 면]

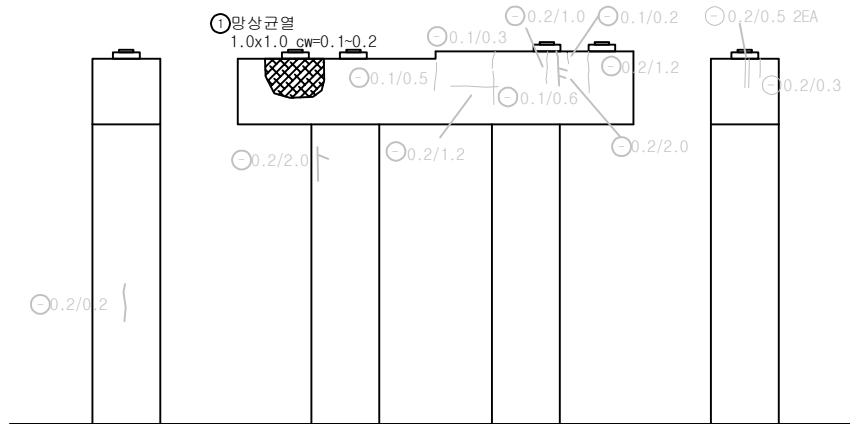


[좌 측]

.6 [정 면]


[우 측]

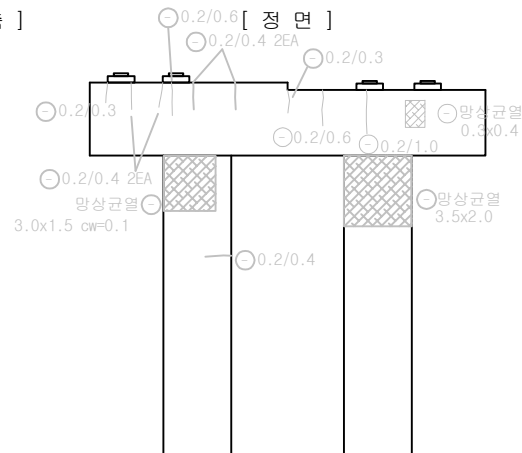

[배 연]

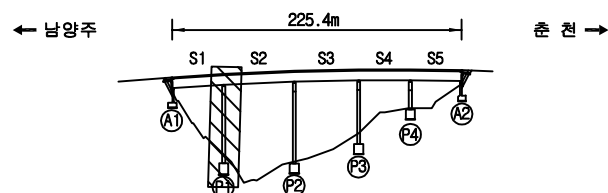

SECTION

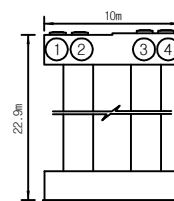

2	8
---	---


지 원	 빈 칸	 양상간열	 재료분리	발 주 처 의정부국토관리사무소
	 면치, 광동	 벽지, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 국도46호선 마치교(상)동 4개소 정밀안전점검용역
	 누수, 습윤부	 볼 토	 퇴적물	
	 절근노출	 침 하	 열 차	도 면 명 마치교(상) 교각 P1
	 부식	 침몰, 변형	 기 타	도 면 번 호 42

손 상 물 량 표


[illegible]

손상 물량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	교량받침	받침콘크리트 박리		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
2	기존	교각	재료분리		1.2	0.1	1	0.12	m ²	
3	기존	교각	재료분리		0.8	0.1	1	0.08	m ²	
4	기존	교각	재료분리		0.8	0.1	1	0.08	m ²	
5	23상	교량받침	물탈균열	0.1	0.2		3	0.60	m	
6	23상	교량받침	물탈균열	0.1	0.2		2	0.40	m	
7	23상	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		2	1.00	m	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

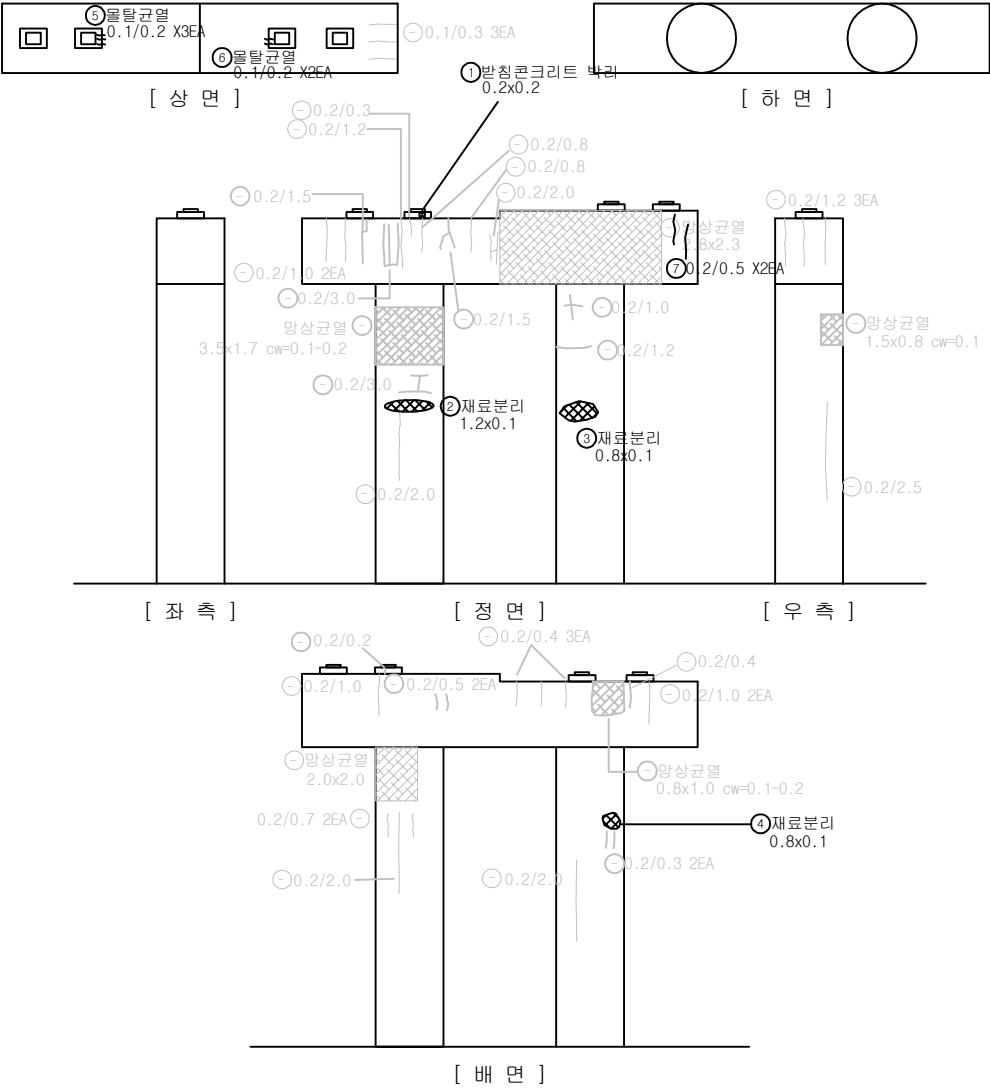

KEY PLAN

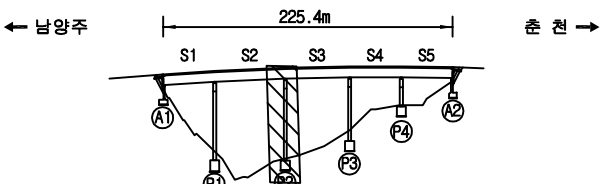


SECTION

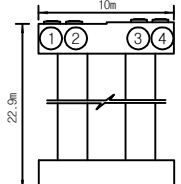

LEGEND

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬럼프	벽면	외력물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 교각 P2
도면번호	43

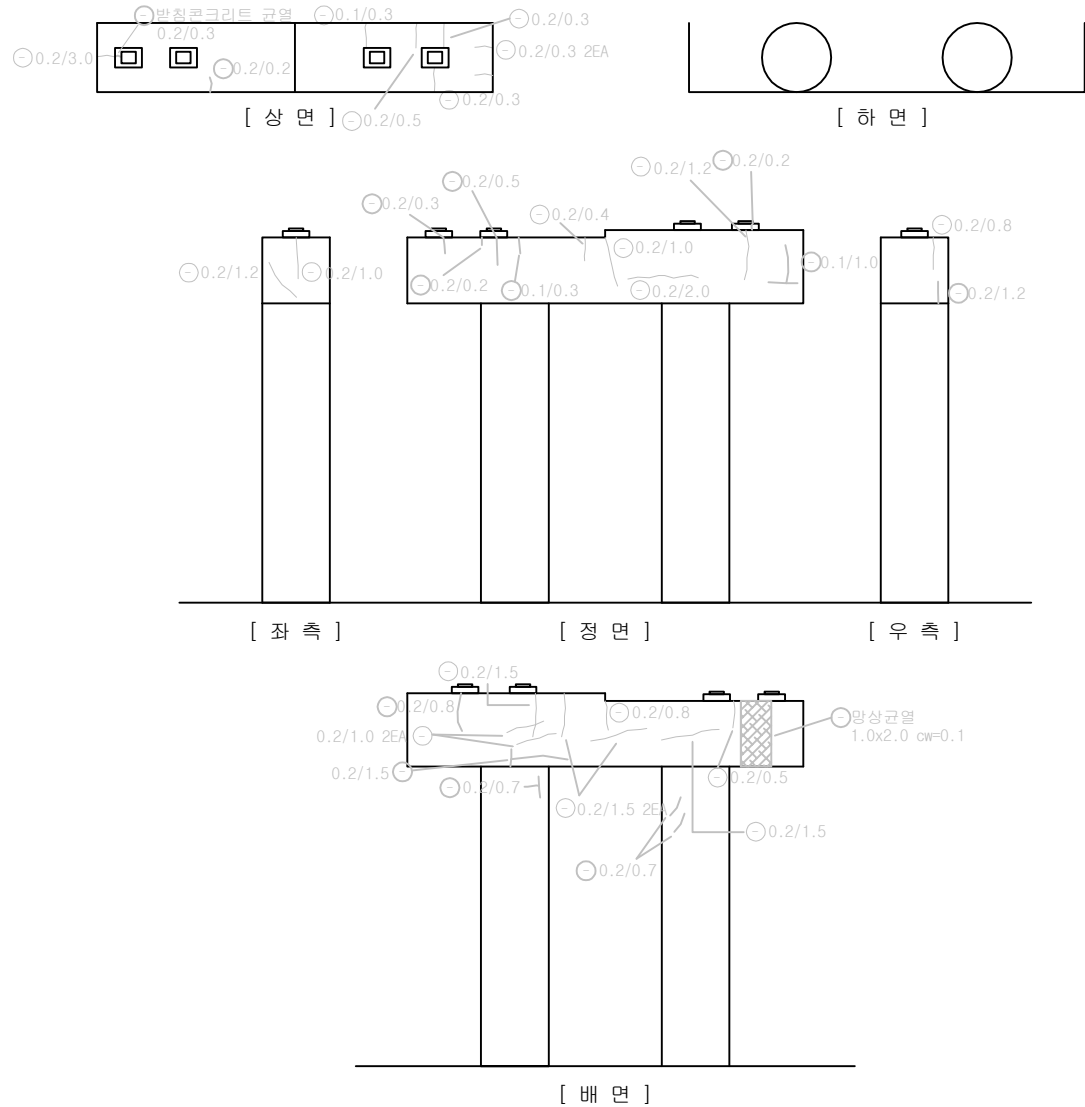


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

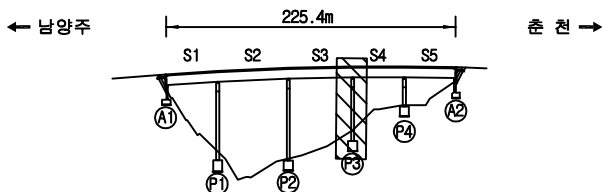


SECTION

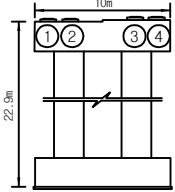


단면

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬럼프	벽면	외력물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 교각 P3
			도면번호
			44

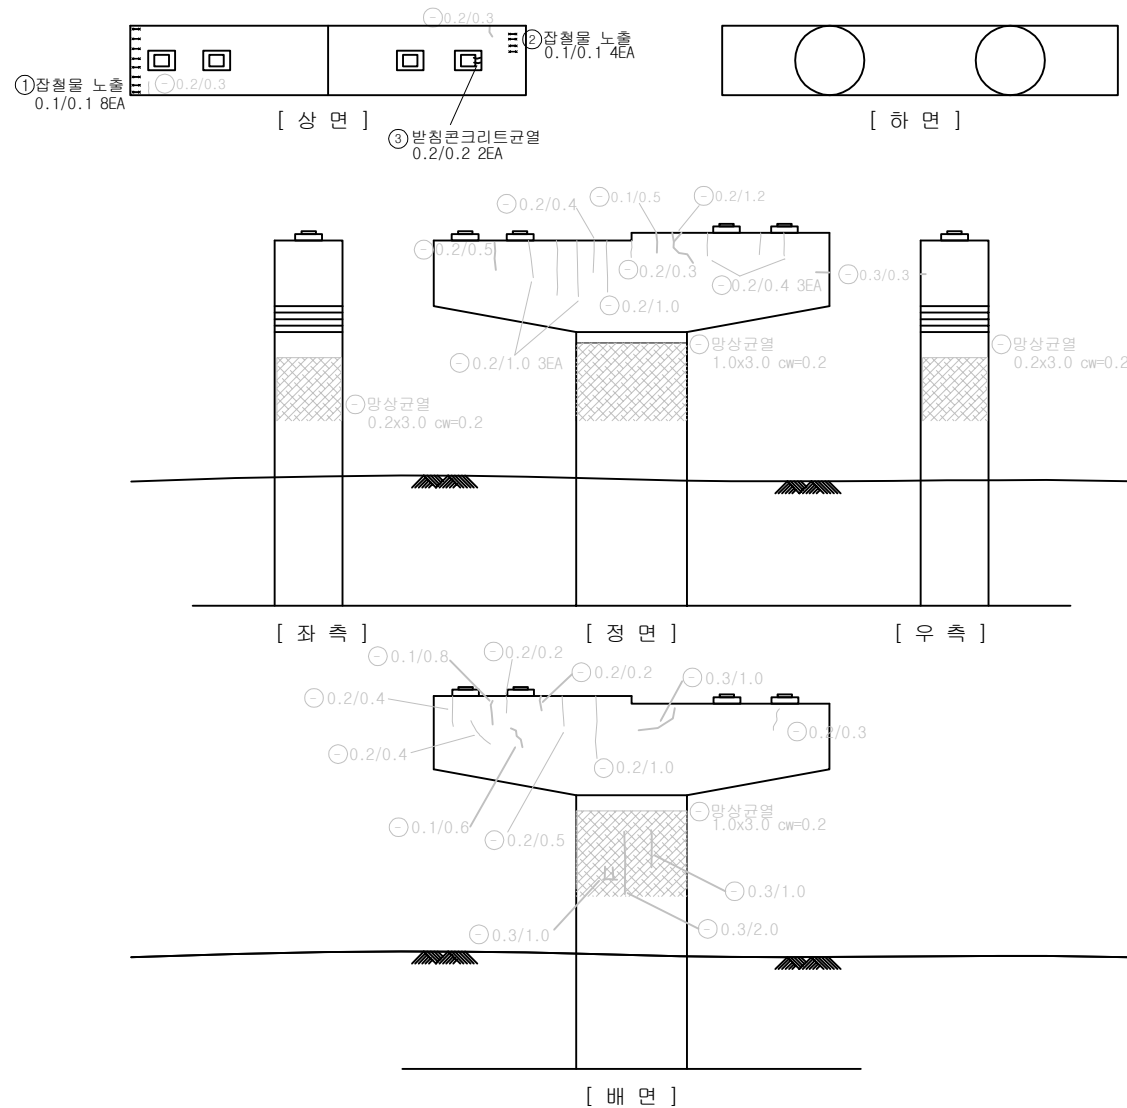


손상물량표

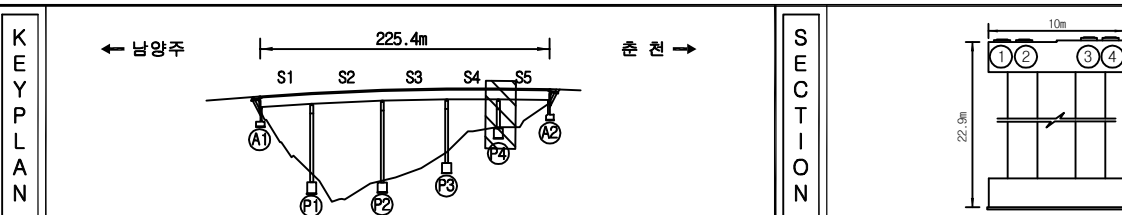[illegible]


지 식		빈 칸		인상·감각		재료·원리	발 주 처	의정부국토관리사무소
		면적, 방향		박진, 파손		굴고임, 밀림	영 조 영	국도46호선 마치교(상)동 4개소 정밀안전점검용역
		부식, 습해부		배 타		퇴적물		
		철근노출		침 하		열 화	도 면 영	마치교(상) 교각 P4
		부 식		차광, 건조함		기 타	도 면 변 출	

손상 물량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교량받침	물탈 망상균열		0.2	0.6	1	0.12	m ²	
2	기존	교대	백태		0.3	0.5	1	0.15	m ²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

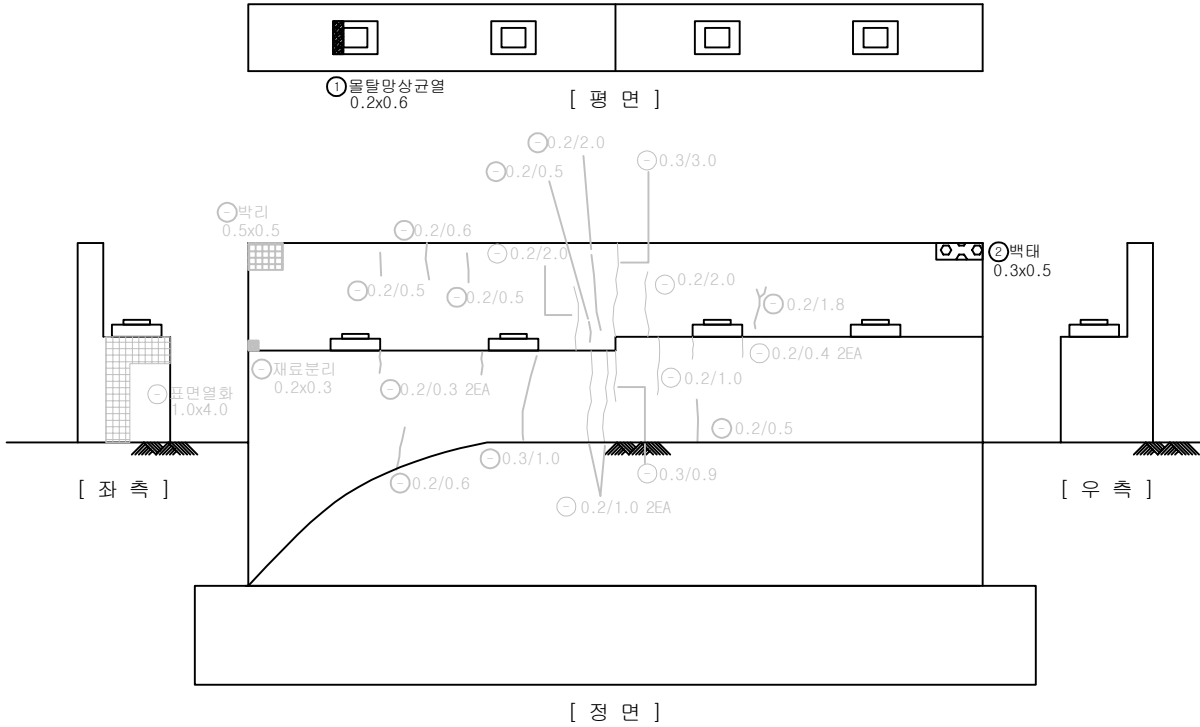

KEY PLAN

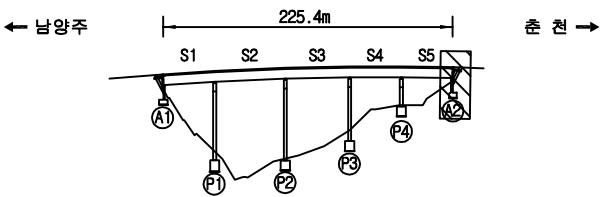

SECTION

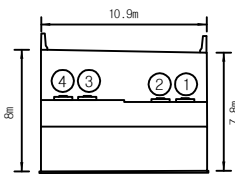

FIGURE

균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬라브	백태	외력물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 교대 A2
			도면번호
			46