


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	중분대	박락		0.3	0.5	1	0.15	m ²	
2	기준	중분대	박락		0.4	6.0	1	2.40	m ²	
3	기준	중분대	박락		0.2	0.3	2	0.12	m ²	
4	기준	신축이음	유간 토사퇴적		10.0		1	10.00	m	
5	기준	교면포장	포장 파손		0.1	1.0	1	0.10	m ²	
6	기준	교면포장	포장 균열		40.0		1	40.00	m	
7	기준	교면포장	포장 양상균열		1.0	13.0	1	13.00	m ²	
8	기준	교면포장	포장 파손(시공이음부)		0.2	40.0	1	8.00	m ²	
9	기준	교면포장	포장 균열		40.0		1	40.00	m	
10	기준	배수시설	배수구 막힘				3	3.00	EA	
11	기준	방호벽	박락		0.1	10.0	1	1.00	m ²	
12	기준	방호벽	알리나이트 파손				1	1.00	EA	
13	23상	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m	
14	23상	방호벽	교명판 탈락				1	1.00	EA	
15	23상	신축이음	후타재 파손		0.1	1.0	2	0.20	m ²	
16	23상	신축이음	후타재 파손		0.2	0.5	1	0.10	m ²	
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 남양주

춘천 →

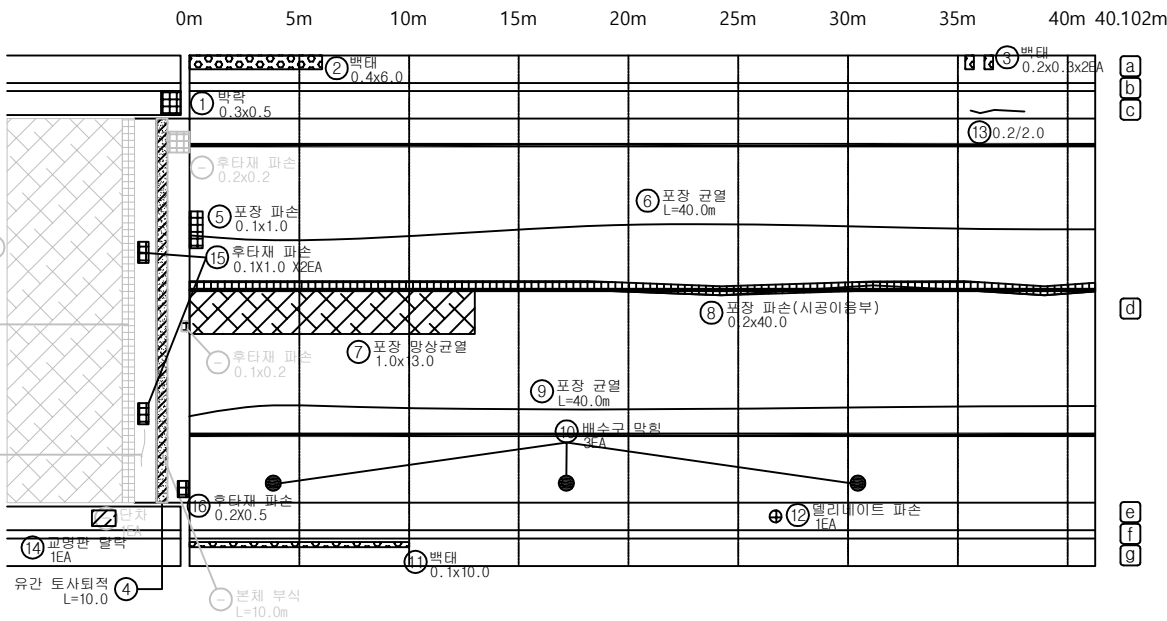


A1

P1


KEY PLAN

← 남양주

춘천 →

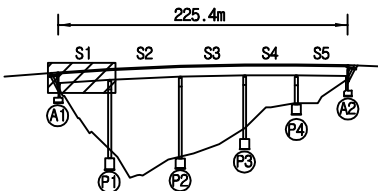

SECTION

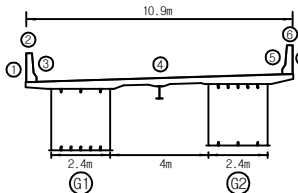

면 레


균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	박락	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 바닥판상면 S1
도면번호	01

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	중분대	벽태		0.1	10.0	1	1.00	m ²
2	기존	교면포장	포장 망상균열		1.0	3.7	1	3.70	m ²
3	기존	교면포장	포장 망상균열		2.0	34.0	1	68.00	m ²
4	기존	교면포장	포장 균열		55.0		1	55.00	m
5	기존	교면포장	포장 파손(시공이음부)		0.2	55.0	1	11.00	m ²
6	기존	교면포장	포장 균열		55.0		1	55.00	m
7	기존	교면포장	포장 망상균열		0.9	40.0	1	36.00	m ²
8	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
9	기존	방호벽	알리네이트 파손				1	1.00	EA
10	기존	방호벽	벽태		0.1	15.0	1	1.50	m ²
11	기존	방호벽	박락		0.1	0.3	1	0.03	m ²
12	기존	방호벽	균형		0.2	0.4	1	0.08	m ²
13	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
14	기존	방호벽	균형		0.1	0.5	1	0.05	m ²
15	기존	방호벽	균형		0.1	0.3	1	0.03	m ²
16	기존	방호벽	점점로 진입계단 파손				2	2.00	EA
17	23상	중분대	보수부 막힘		0.3	0.5	1	0.15	m ²
18	23상	교면포장	포트홀		0.2	0.5	2	0.20	m ²
19	23상	교면포장	포장 망상균열		4.0	4.0	1	16.00	m ²
20	23상	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

← 남양주

춘천 →

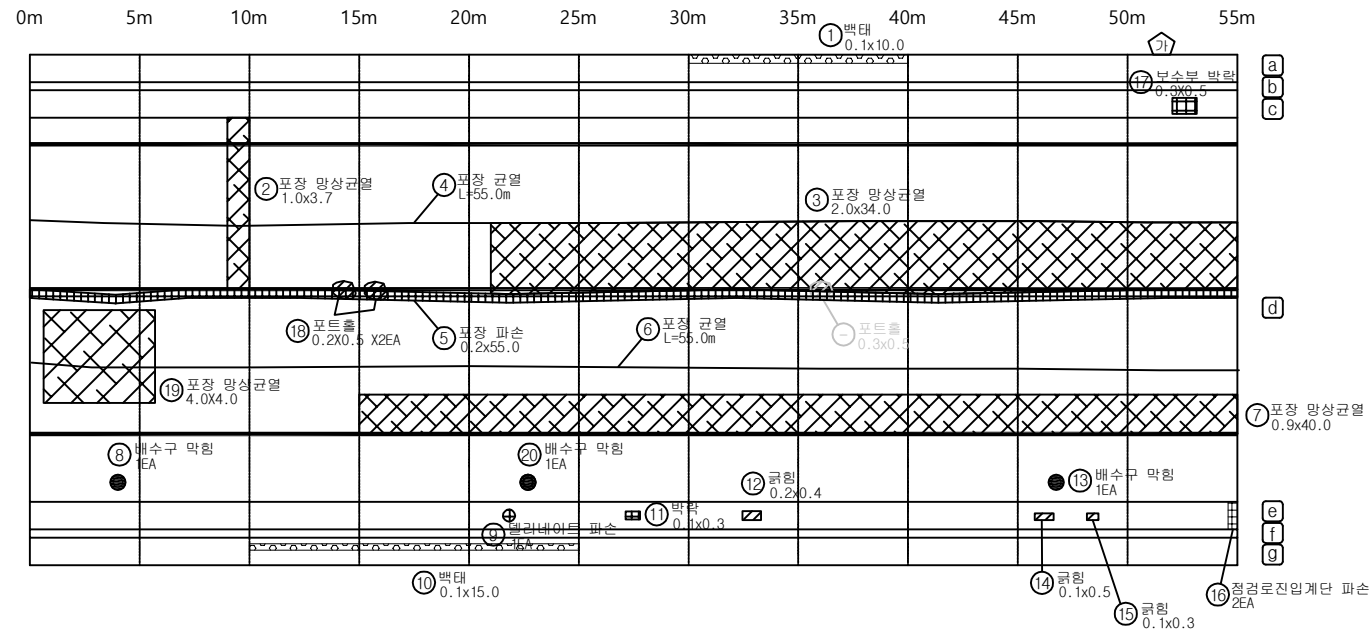


P1

P2


KEY PLAN

← 남양주

춘천 →

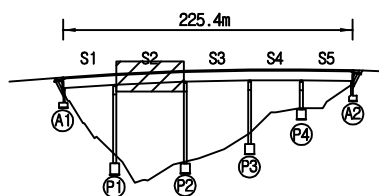

SECTION

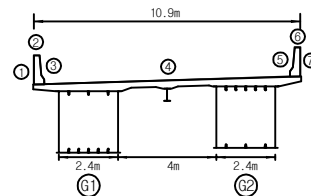

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박락, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 바닥판상면 S2
도면번호	02

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	중분대	벽태		0.2	5.0	1	1.00	m ²	
2	기존	중분대	벽태		0.4	2.0	1	0.80	m ²	
3	기존	중분대	벽박		0.5	0.3	1	0.15	m ²	
4	기존	중분대	벽태		0.4	5.0	1	2.00	m ²	
5	기존	중분대	벽태		0.1	20.0	1	2.00	m ²	
6	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
7	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
8	기존	교면포장	포장 균열		50.0		1	50.00	m	
9	기존	교면포장	포장 망상균열		2.0	7.0	1	14.00	m ²	
10	기존	교면포장	포장 파손(시공이음부)		0.2	50.0	1	10.00	m ²	
11	기존	교면포장	포장 망상균열		1.1	50.0	1	55.00	m ²	
12	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
13	기존	방호벽	점검로 진입계단 파손				1	1.00	EA	
14	23상	중분대	보수부 막힘		0.3	0.5	1	0.15	m ²	
15	23상	중분대	보수부 막힘		0.3	1.0	1	0.30	m ²	
16	23상	방호벽	멀리네이트 파손				1	1.00	EA	
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 남양주

춘천 →

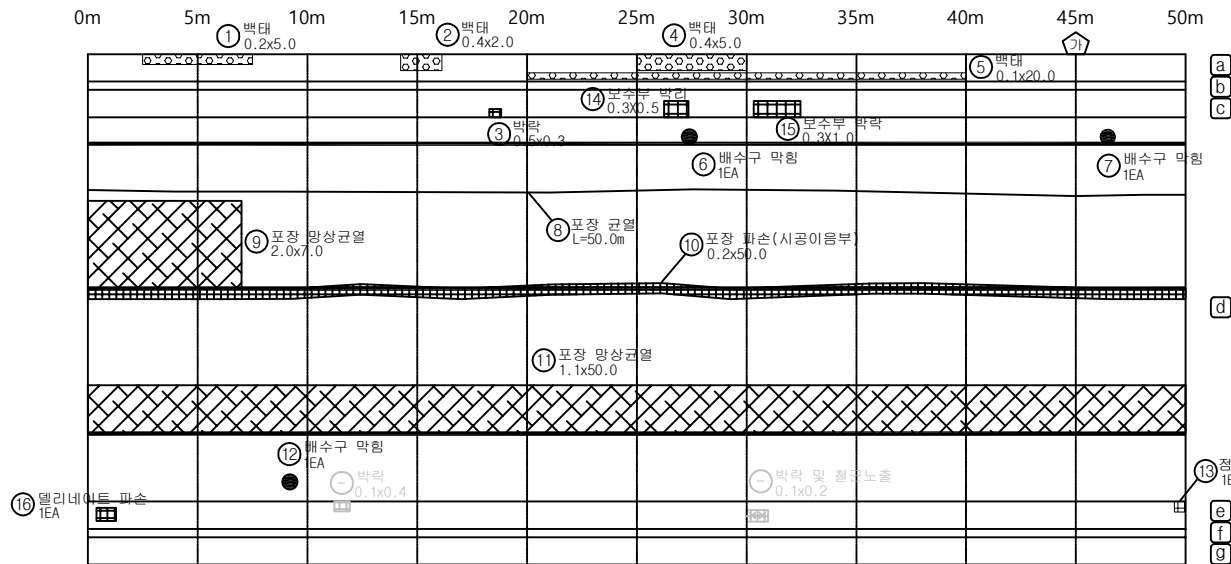


P2

P3


KEY PLAN

← 남양주

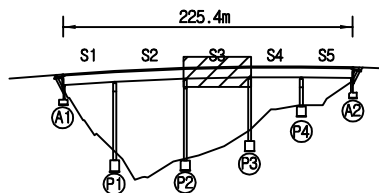

춘천 →

SECTION

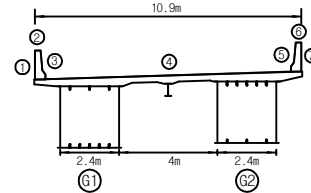

범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
보수, 슬라브	벽태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 바닥판상면 S3
도면번호	03

손상물량표

남양주

춘천

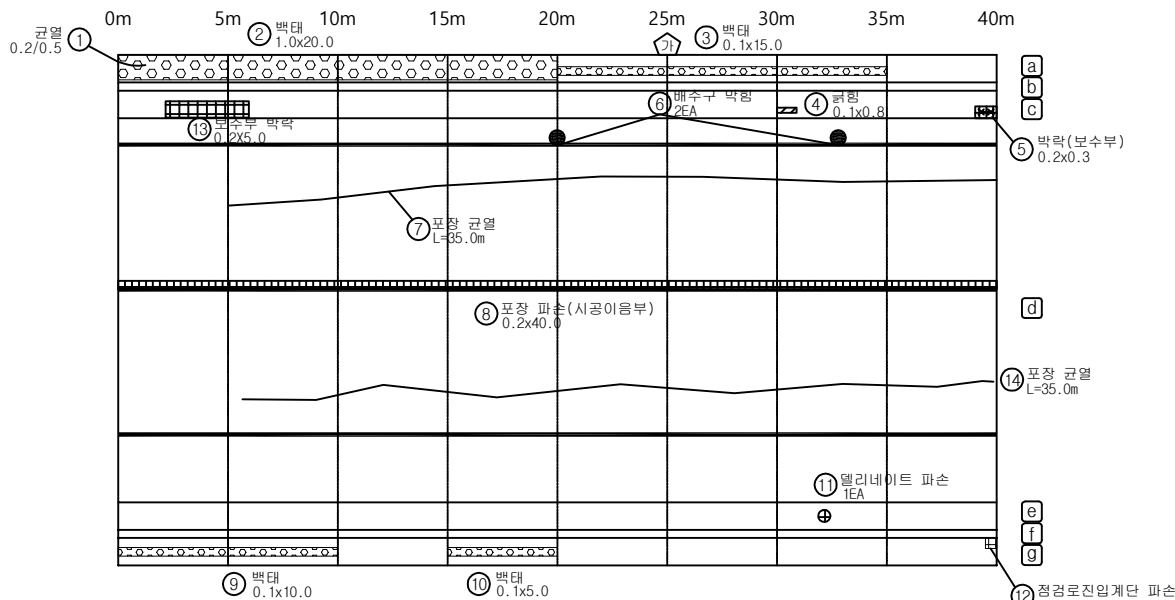


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
2	기준	중분대	벽태		1.0	20.0	1	20.00	m²	
3	기준	중분대	벽태		0.1	15.0	1	1.50	m²	
4	기준	중분대	균열	0.1	0.8		1	0.08	m²	
5	기준	중분대	박락(보수부)	0.2	0.3		1	0.06	m²	
6	기준	배수시설	배수구 막힘				2	2.00	EA	
7	기준	교면포장	포장 균열	35.0			1	35.00	m	
8	기준	교면포장	포장 파손(시공이음부)	0.2	40.0		1	8.00	m²	
9	기준	방호벽	벽태	0.1	10.0		1	1.00	m²	
10	기준	방호벽	벽태	0.1	5.0		1	0.50	m²	
11	기준	방호벽	멀리내이트 파손				1	1.00	EA	
12	기준	방호벽	점검로 진입계단 파손				1	1.00	EA	
13	23상	중분대	보수부 박락	0.2	5.0		1	1.00	m²	
14	23상	교면포장	포장 균열	35.0			1	35.00	m	
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

P3

P4


KEY PLAN

남양주

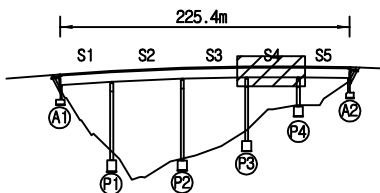

춘천

SECTION

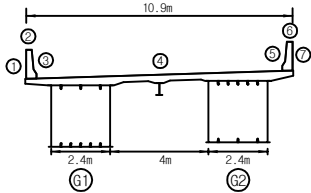


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 바닥판상면 S4
도면번호	04

← 남양주

춘천 →

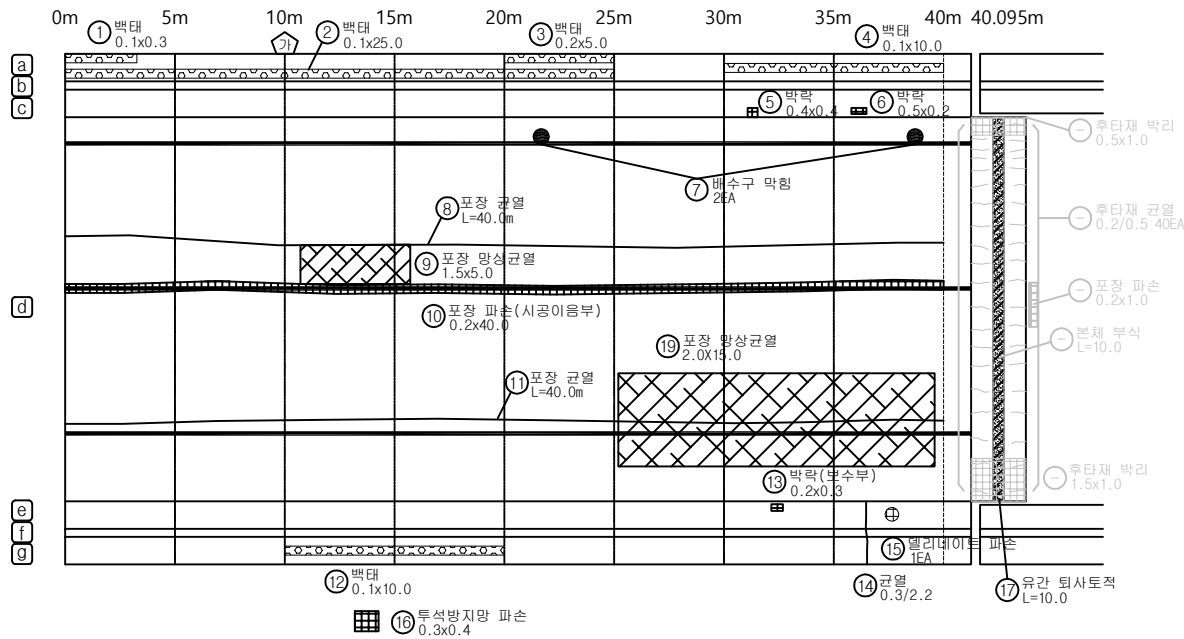


P4

A2

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	중분대	벽태		0.1	0.3	1	0.03	m ²
2	기존	중분대	벽태		0.1	25.0	1	2.50	m ²
3	기존	중분대	벽태		0.2	5.0	1	1.00	m ²
4	기존	중분대	벽태		0.1	10.0	1	1.00	m ²
5	기존	중분대	벽각(보수부)		0.4	0.4	1	0.16	m ²
6	기존	중분대	벽각		0.5	0.2	1	0.10	m ²
7	기존	배수시설	배수구 막힘				2	2.00	EA
8	기존	교면포장	포장 균열		40.0		1	40.00	m
9	기존	교면포장	포장 방향균열		1.5	5.0	1	7.50	m
10	기존	교면포장	포장 파손(시공이음부)		0.2	40.0	1	8.00	m ²
11	기존	교면포장	포장 균열		40.0		1	40.00	m
12	기존	방호벽	벽태		0.1	10.0	1	1.00	m ²
13	기존	방호벽	벽각(보수부)		0.2	0.3	1	0.06	m ²
14	기존	방호벽	균열(0.3mm이상)		0.3	2.2	1	2.20	m
15	기존	방호벽	열리내이트 파손				1	1.00	EA
16	기존	방호벽	투석방지망 파손		0.3	0.4	1	0.12	m ²
17	기존	신속이음	유간 토사퇴적		10.0		1	10.00	m
18	23상	교면포장	포장 방향균열		2.0	15.0	1	30.00	m ²
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 남양주

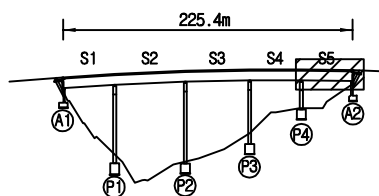

춘천 →

SECTION

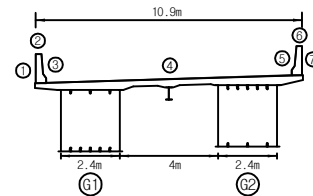

범례

균열	방향균열	재료분리
편치, 공동	벽리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 바닥판상면 S5
도면번호	05

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	박락		0.1	0.4	1	0.04	m ²	
2	기존	바닥판	표면박리		0.5	0.3	1	0.15	m ²	
3	기존	배수시설	배수관 이음부 부식		0.3		1	0.30	m	
4	기존	배수시설	배수관 이음부 부식		0.3		1	0.30	m	
5	기존	바닥판	물뚫 및 부식		0.1	1.0	1	0.10	m ²	
6	기존	바닥판	표면 박태		0.5	5.0	1	2.50	m ²	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 남양주

춘천 →

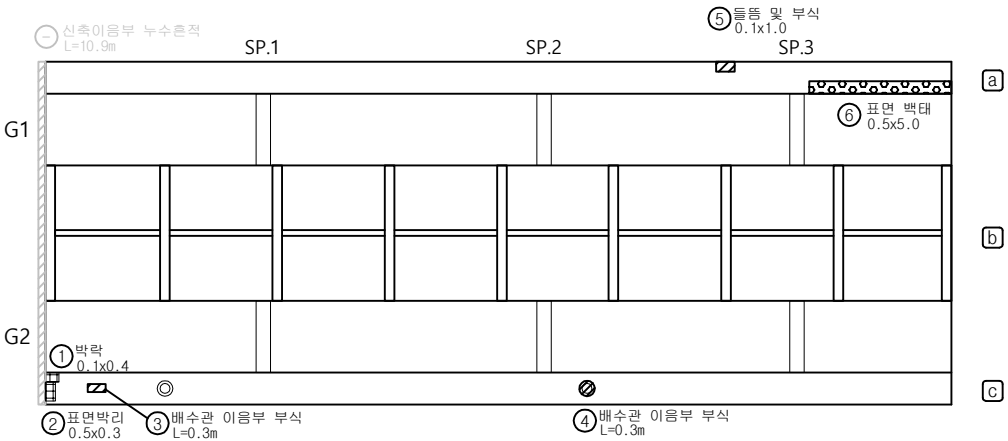


A1

P1


KEY PLAN

← 남양주

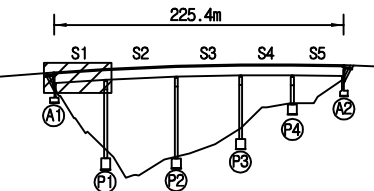

춘천 →

SECTION

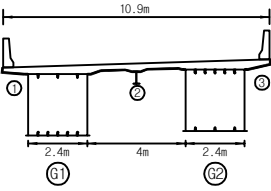

면 레

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	원적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 바닥판 하면 S1
도면번호	06

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	배수시설	배수관 이음부 부식		0.3		1	0.30	m	
2	기존	배수시설	배수관 이음부 부식		0.3		3	0.90	m	
3	기존	배수시설	배수관 행거 탈락				1	1.00	EA	
4	기존	바닥판	표면백태	0.8	0.4		1	0.32	m²	
5	기존	배수시설	배수관 이음부 부식		0.3		1	0.30	m	
6	기존	배수시설	배수관 이음부 부식		0.3		1	0.30	m	
7	기존	바닥판	표면백태	1.2	1.2		1	1.44	m²	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 남양주


춘천 →

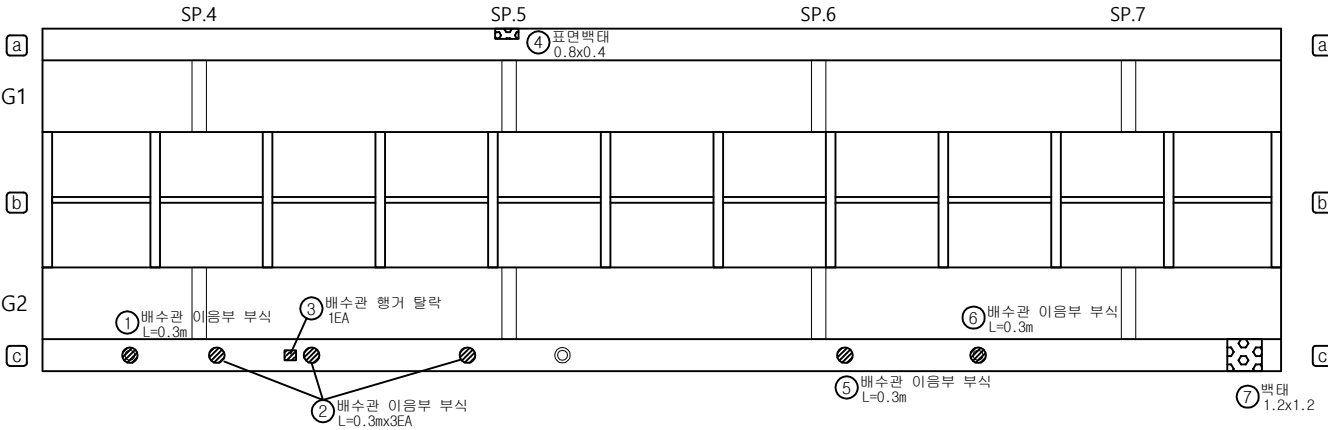


P1

P2

KEY PLAN

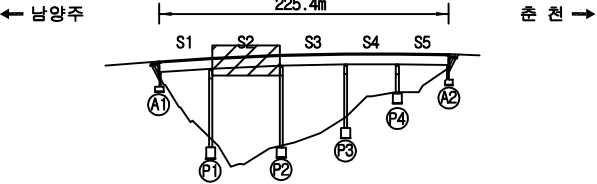

SECTION

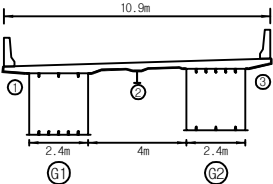

면
례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	원적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 바닥판 하면 S2
도면번호	07

손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	균열 (0.3mm미만)	0.1	1.0		2	2.00	m	
2	기준	바닥판	균열 (0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 남양주


춘천 →

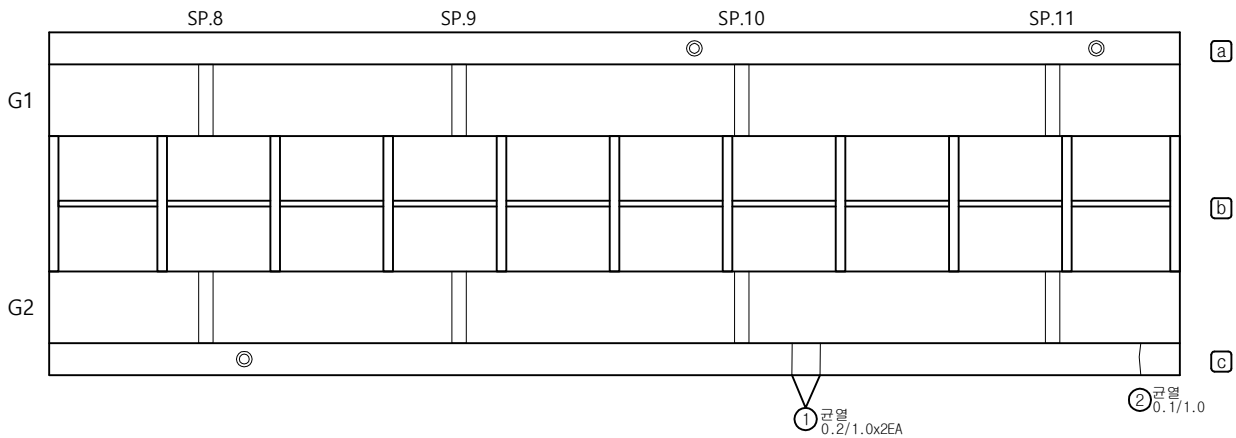


P2

P3

KEY PLAN

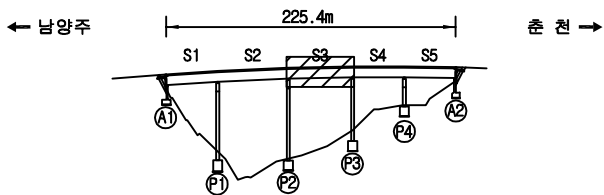

SECTION

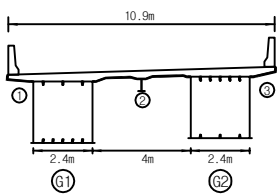

면
례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 바닥판 하면 S3
도면번호	08

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 남양주


춘천 →

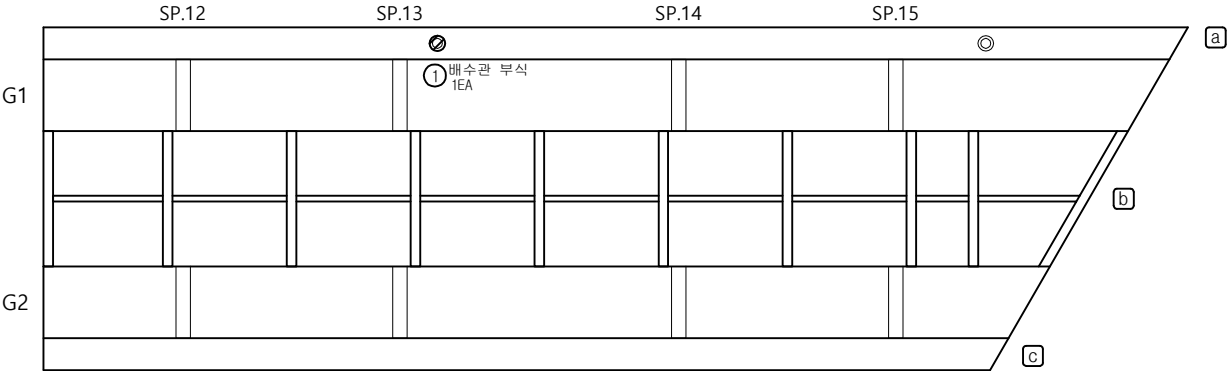


P3

P4

KEY PLAN

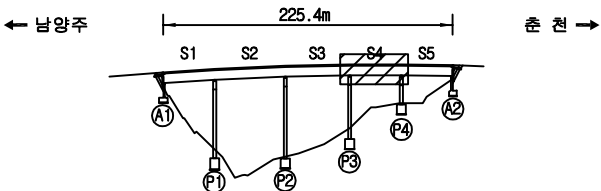

SECTION

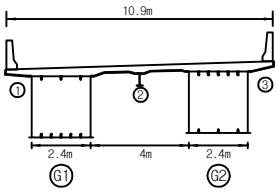

면 레

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽면	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 바닥판 하면 S4
도면번호	09

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA	
2	기존	배수시설	배수관 이음부 부식		0.3		3	0.90	m	
3	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA	
4	기존	배수시설	배수관 이음부 부식		0.3		1	0.30	m	
5	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m	
6	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		4	4.00	m	
7	기존	바닥판	균열파손		0.1	0.8	1	0.08	m²	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 남양주

춘천 →

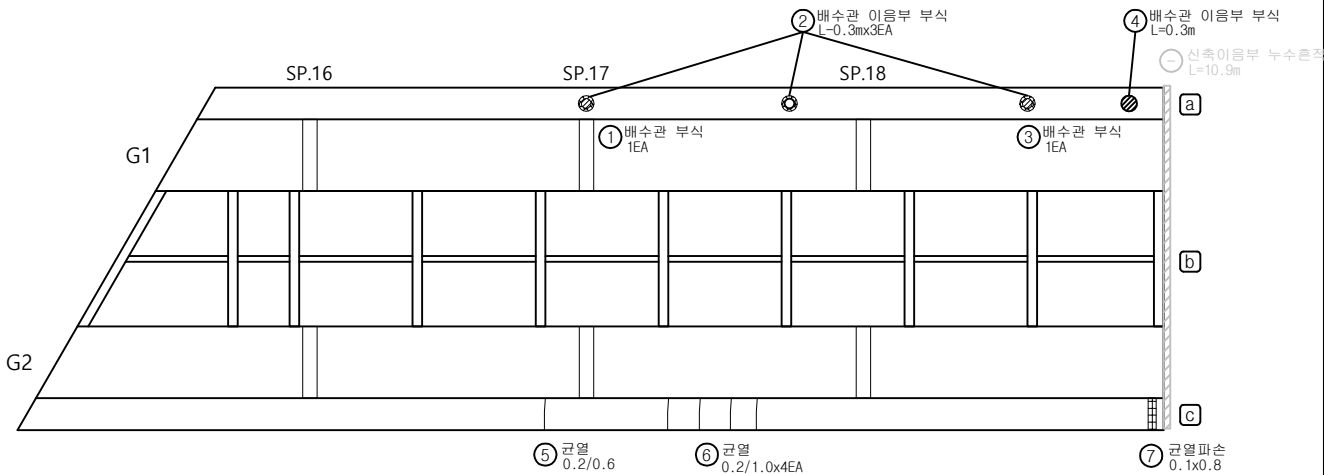


P4

A2


KEY PLAN

← 남양주

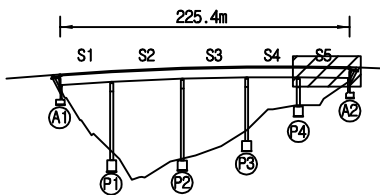

춘천 →

SECTION

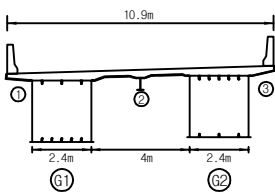

면
례

균열	망상균열	재용분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 바닥판 하면 S5
도면번호	10

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	거터외부	도장 균형		0.1	0.2	1	0.02	m ²	
2	기존	거터외부	도장 균형		0.1	0.1	2	0.02	m ²	
3	기존	거터외부	도장 백아화		2.5	40.0	1	100.00	m ²	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 남양주


춘천 →

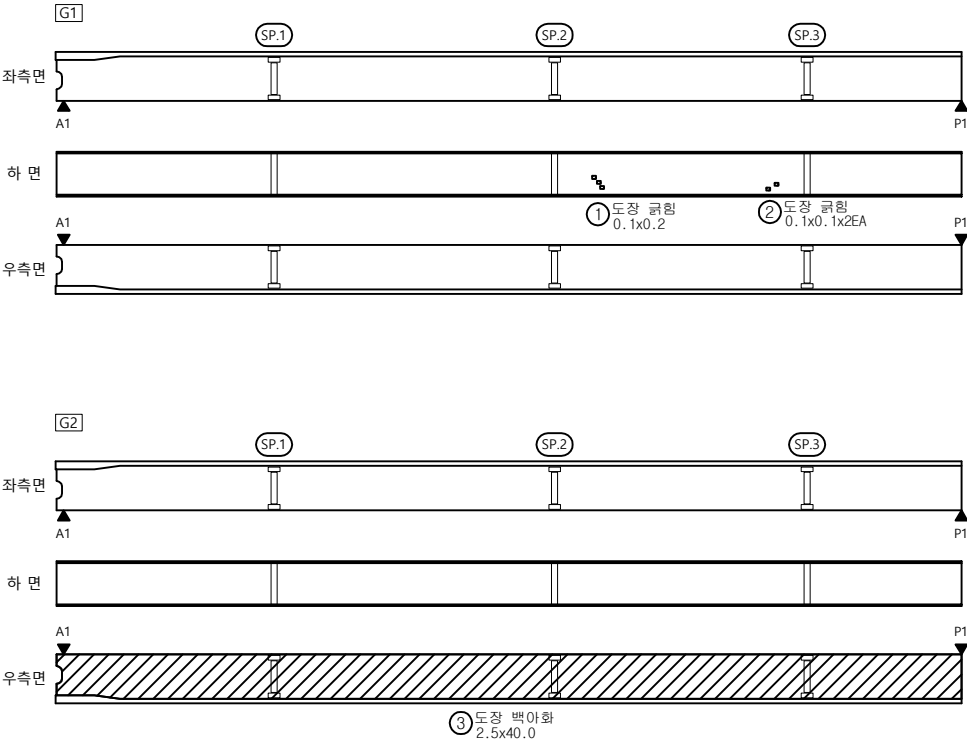


A1

P1

KEY PLAN

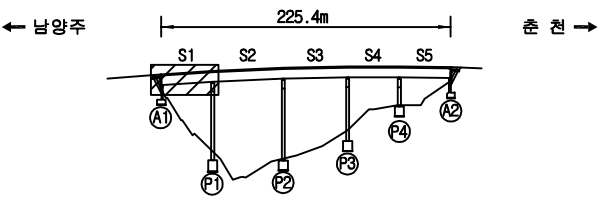

SECTION

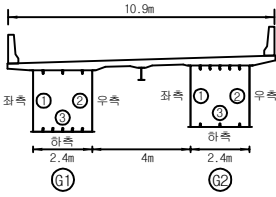


면 레

구멍	방수균열	재료분리	발주처
편지, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬라브	백화	원적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(하) 거터외부 S1
			도면번호
			11

손상물량표

← 남양주

춘천 →

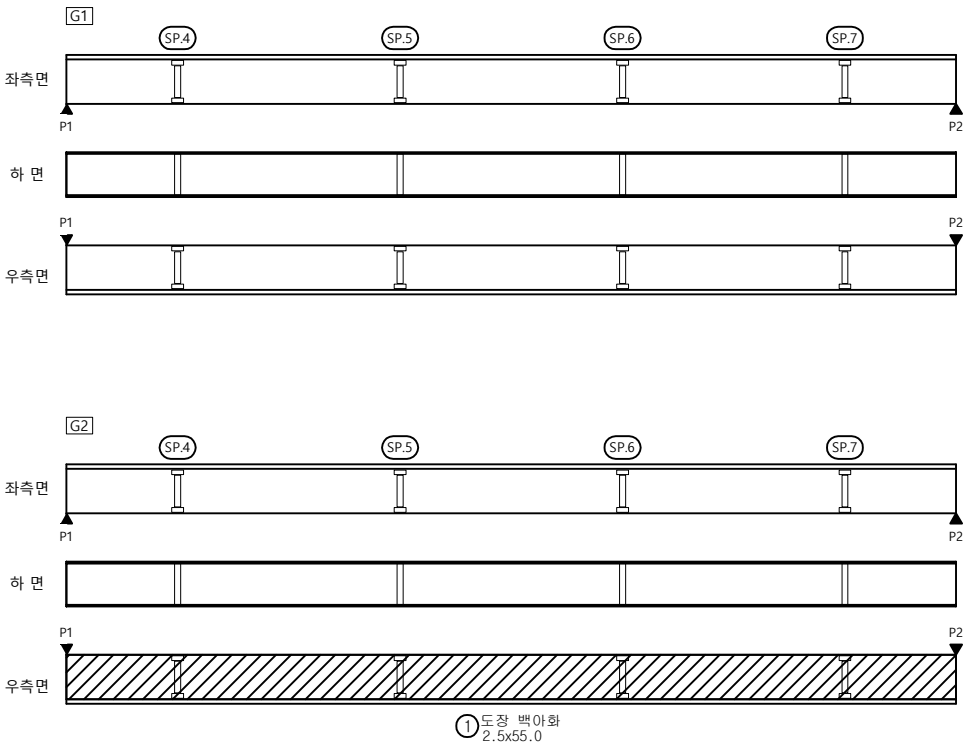


P1

P2

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	거터외부	도장 백아화		2.5	55.0	1	137.50	m ²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 남양주

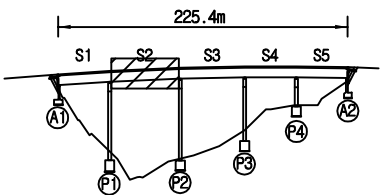

춘천 →

SECTION

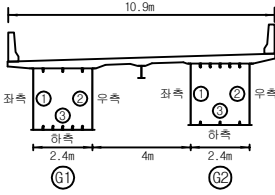

면
례

균열	망상균열	재분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬라브	백태	침하
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타



발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 거터외부 S2
도면번호	12

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	거터외부	도장 백아화		2.5	50.0	1	125.00	m ²
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

← 남양주


출 천 →

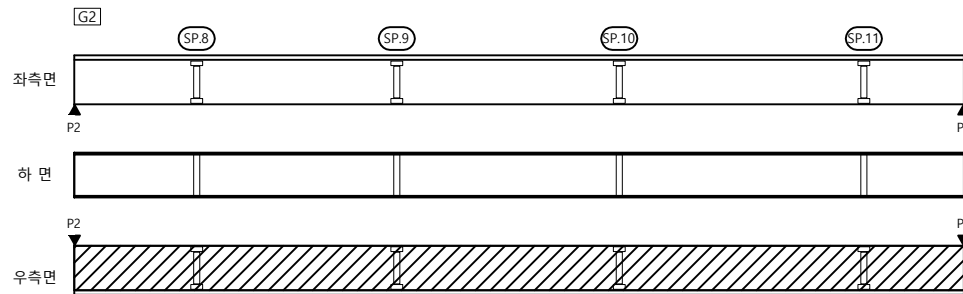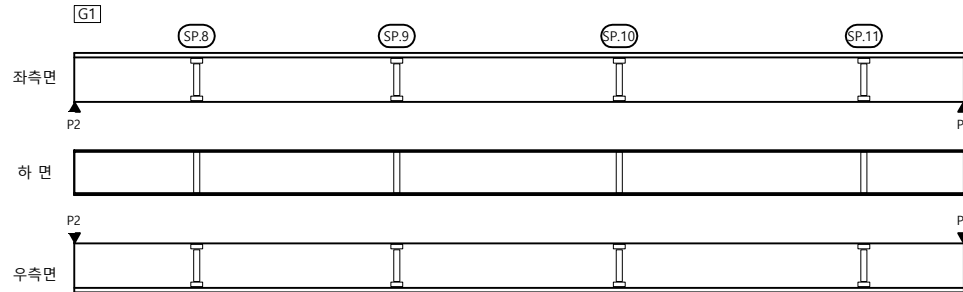① 도장 백아화
2.5x50.0


P2

P3

KEY PLAN

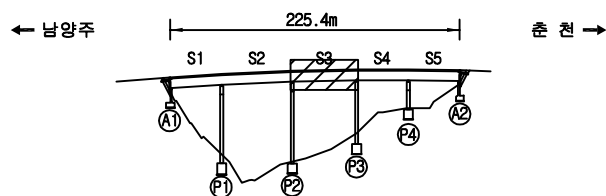

SECTION


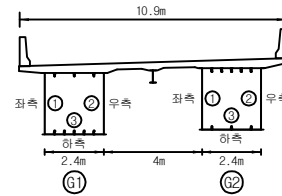
면
례

구 결	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부식, 습윤부	백 태	원적물	중 의 명
철근노출	침 하	열 화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			마치고(하) 거터외부 S3
			도면번호

손상물량표

← 남양주

춘천 →

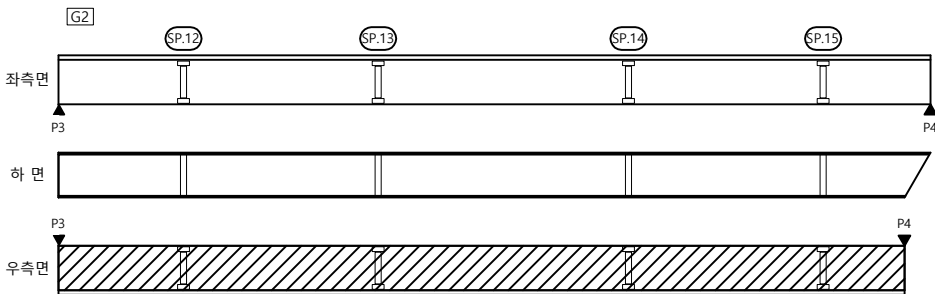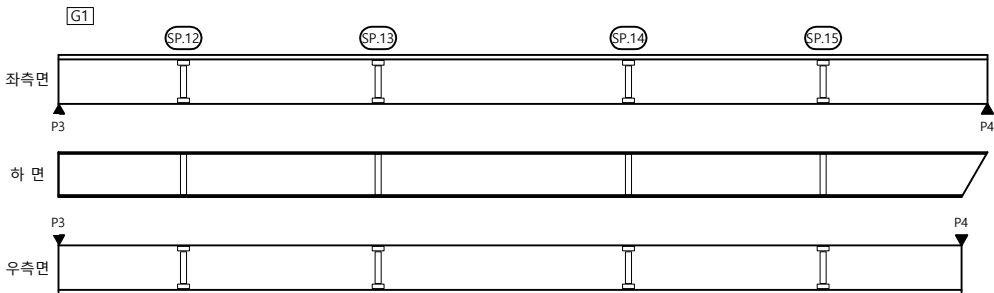

① 도장 백아화
2.5x40.0


P3

P4

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더외부	도장 백아화		2.5	40.0	1	100.00	m ²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 남양주

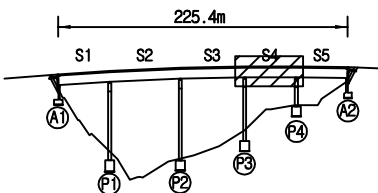

춘천 →

SECTION

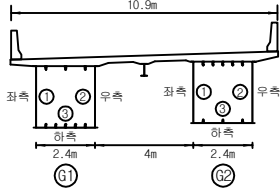

면
례


구 결	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬라브	백 타	침하
철근노출	침 하	열 화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	마치고(하) 거더외부 S4
도 면 번호	14

손상물량표

← 남양주

춘천 →

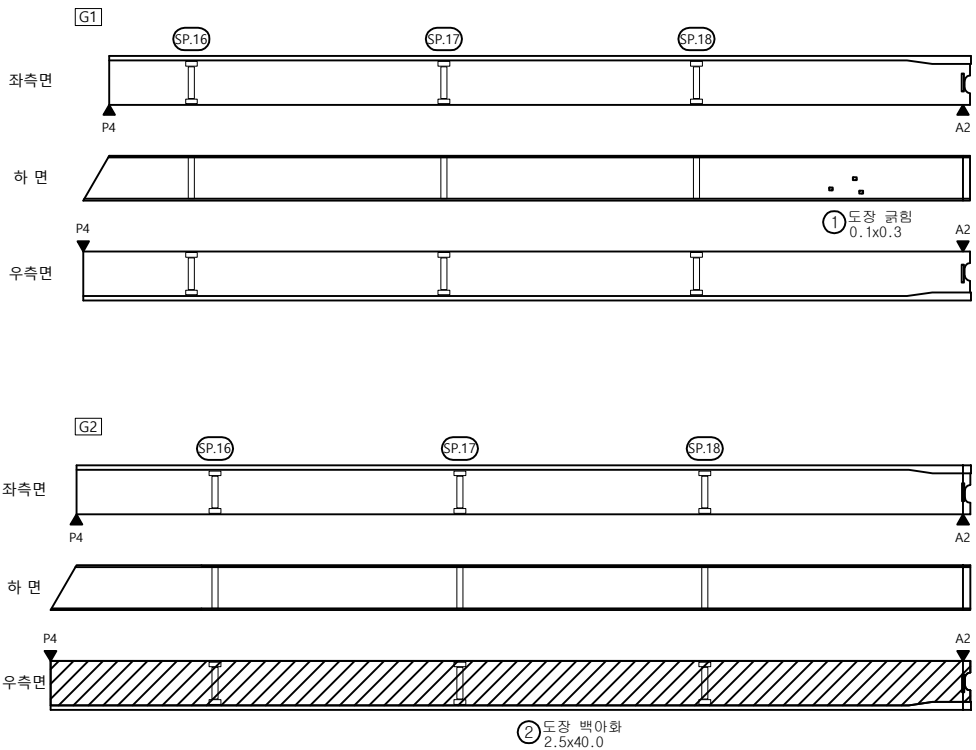


P4


A2

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	거터외부	도장 굴형		0.1	0.3	1	0.03	m ²	
2	기존	거터외부	도장 백아화		2.5	40.0	1	100.00	m ²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

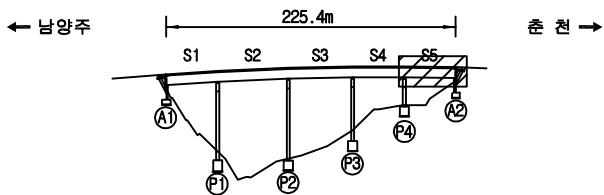

SECTION

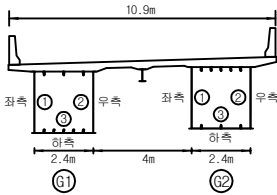

면
례


구 결	망상균열	재륜분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부식, 습윤부	백 반	원적물	동 의 명
철근노출	침 하	열 화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			마치고(하) 거터외부 S5
			도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	거더내부	살림미처리				12	12.00	EA
2	기존	거더내부	살림미처리				12	12.00	EA
3	기존	거더내부	살림미처리				12	12.00	EA
4	기존	거더내부	살림미처리				12	12.00	EA
5	기존	거더내부	누수흔적		0.4	6.0	1	2.40	m ²
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

← 남양주 →


← 남양주 →

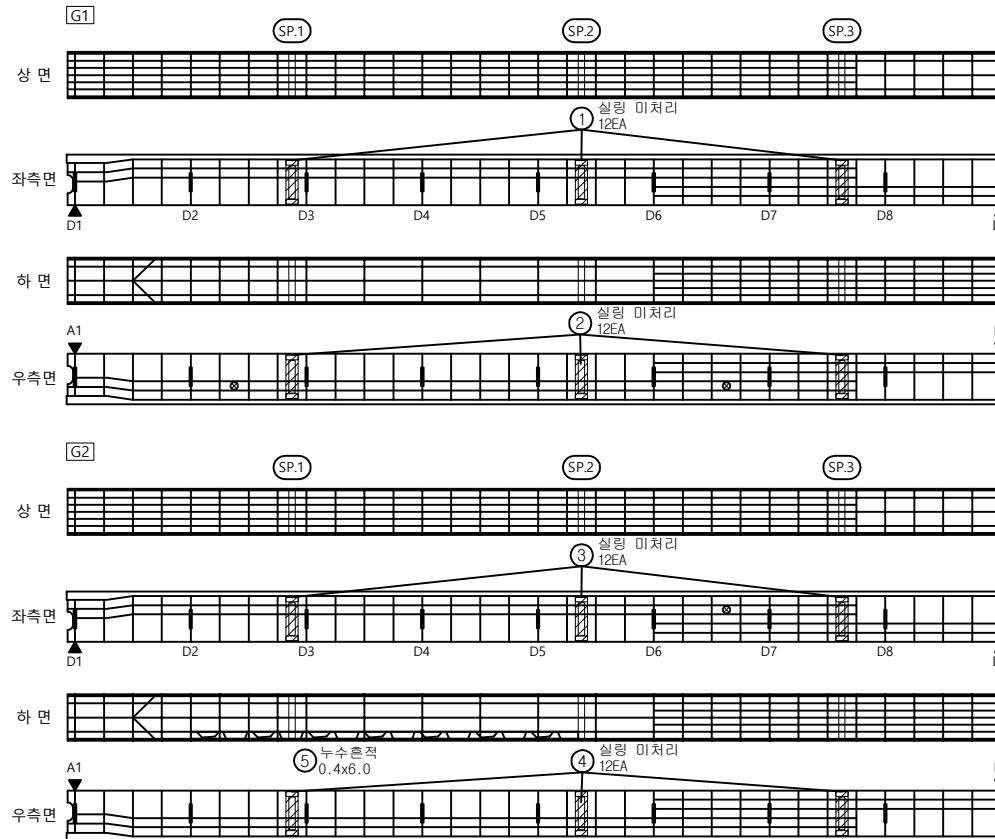

KEY PLAN

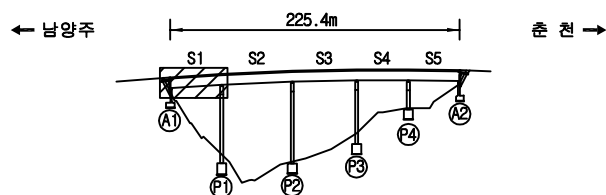


SECTION

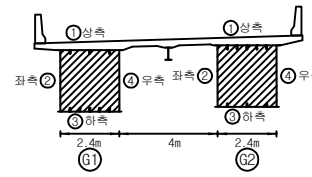면
례

구	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	동 의 명
누수, 습윤부	벽 태	빚적물	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
철근노출	침 하	열 화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기 타	마치고(하) 거더 내부 S1
			도면번호

← 남양주

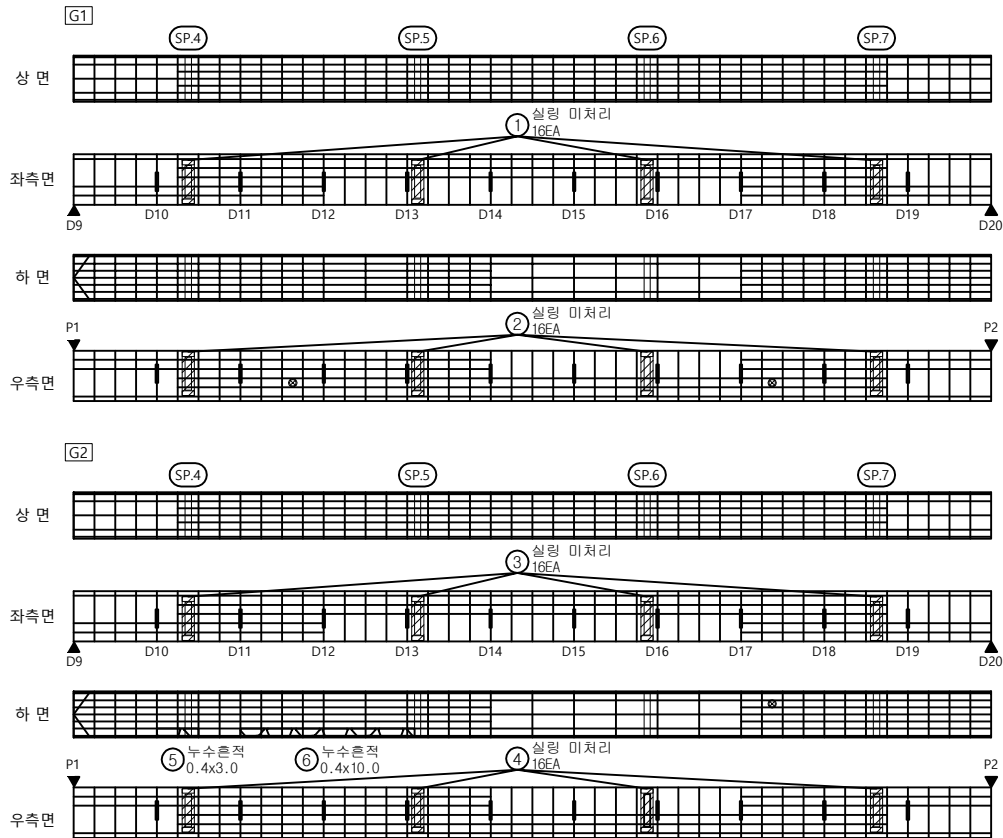

춘천 →

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	거터내부	살형미처리				16	16.00	EA
2	기존	거터내부	살형미처리				16	16.00	EA
3	기존	거터내부	살형미처리				16	16.00	EA
4	기존	거터내부	살형미처리				16	16.00	EA
5	기존	거터내부	누수흔적		0.4	3.0	1	1.20	m ²
6	기존	거터내부	누수흔적		0.4	10.0	1	4.00	m ²
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

P1

P2


KEY PLAN

← 남양주

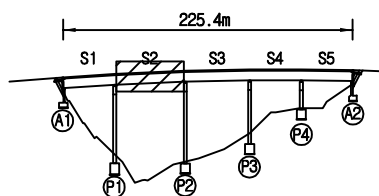


춘천 →

SECTION

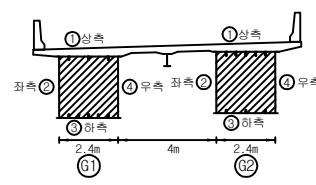면
례

구	망상균열	재료분리	발 주 처 의정부국토관리사무소
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	
누수, 습윤부	백태	회색물	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
철근노출	침하	열화	
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명 마치고(하) 거터내부 S2
			도 면 번호 17

← 남양주

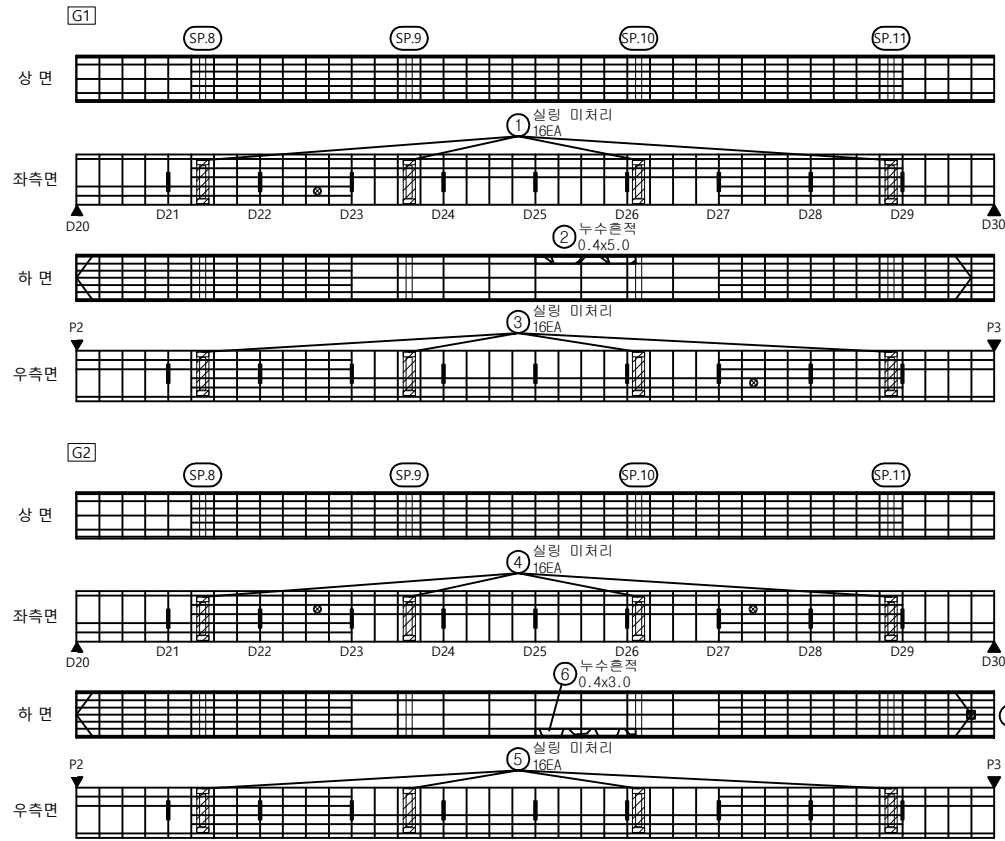


춘천 ➡


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

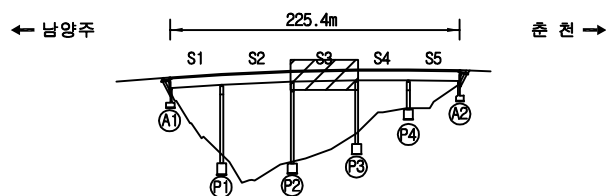

SECTION

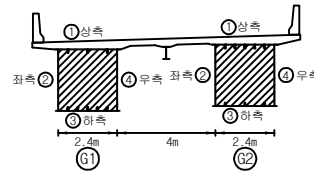

명
례


	빈 칸		만성근골		재분포리	발 주 처	의정부국토관리사무소
	면적, 방통		보리, 파손		돌고래, 결빙	해 조 영	국도46호선 마치교(하)동 4개소 정밀안전점검영역
	누수, 습관부		토 대		토적물		
	철근노출		천 하		천 하	지 조 영	마치교(하) 커터대부 S3
	부식		파괴, 변형		기타	도 면 연 령	

18

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	거터내부	실링미처리				16	16.00	EA
2	기존	거터내부	조명시설 파손				1	1.00	EA
3	기존	거터내부	누수흔적		0.4	5.0	1	2.00	m
4	기존	거터내부	실링미처리				16	16.00	EA
5	기존	거터내부	실링미처리				16	16.00	EA
6	기존	거터내부	실링미처리				16	16.00	EA
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

← 남양주

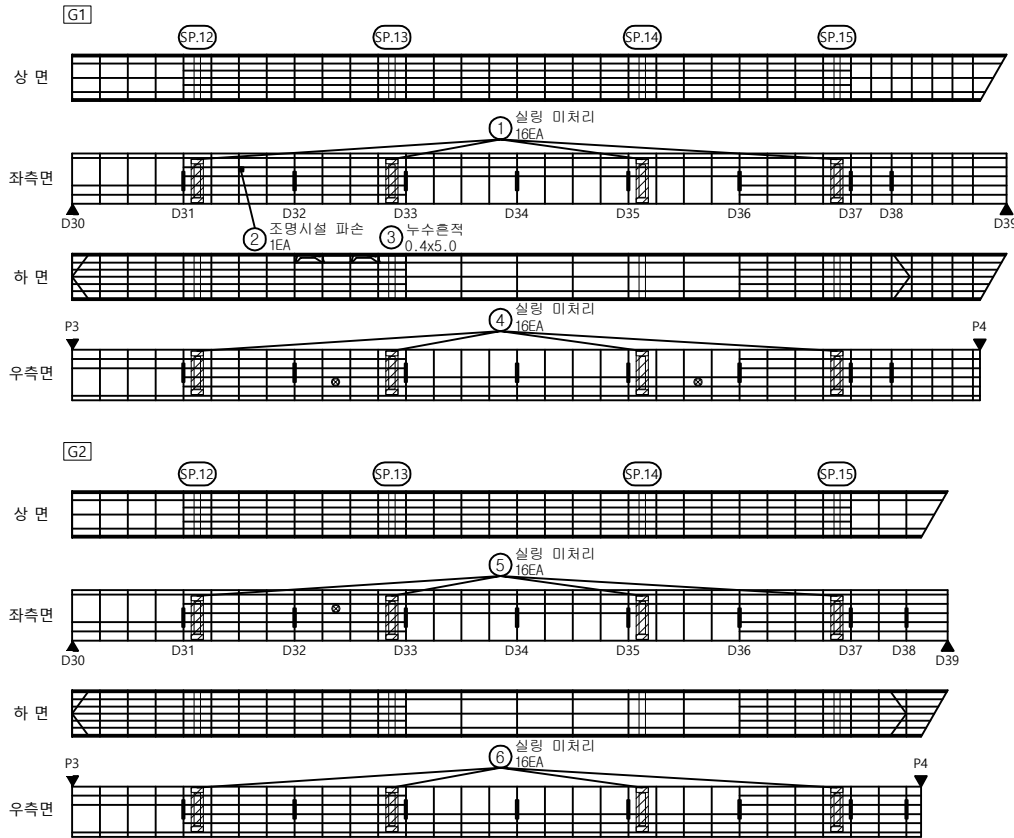


춘천 →

P4


KEY PLAN

← 남양주

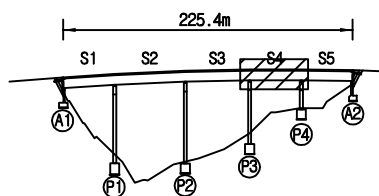

춘천 →


SECTION

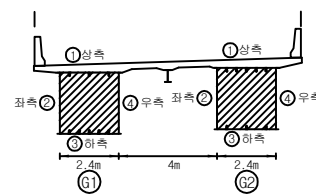면
례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회죽물	동역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(하) 거터내부 S4
			도면번호
			19

← 남양주

춘천 →

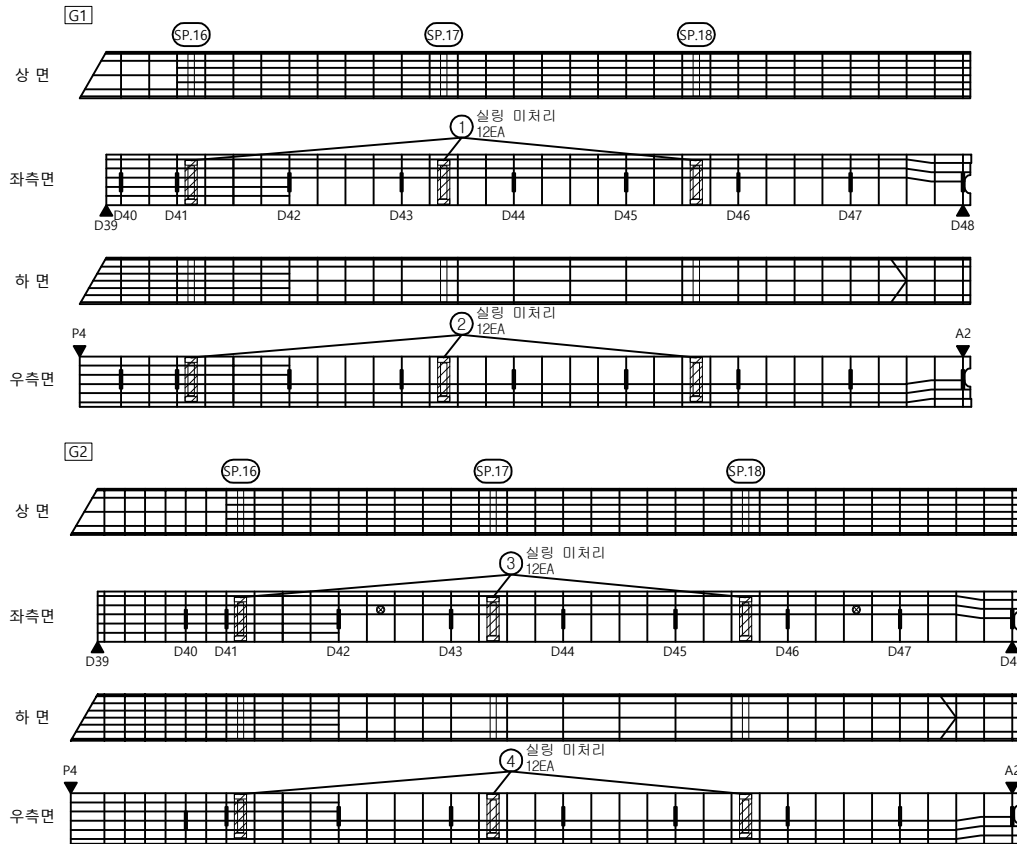

P4

A2


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	거터내부	실링미처리				12	12.00	EA
2	기존	거터내부	실링미처리				12	12.00	EA
3	기존	거터내부	실링미처리				12	12.00	EA
4	기존	거터내부	실링미처리				12	12.00	EA
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 남양주

춘천 →

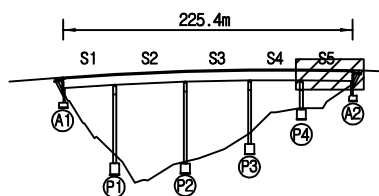


SECTION

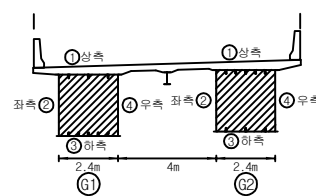면
례

구멍	망상근열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
나무, 슬라브	벽면	원적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(하) 거터내부 S5
			도면번호
			20

손상물량표


← 남양주

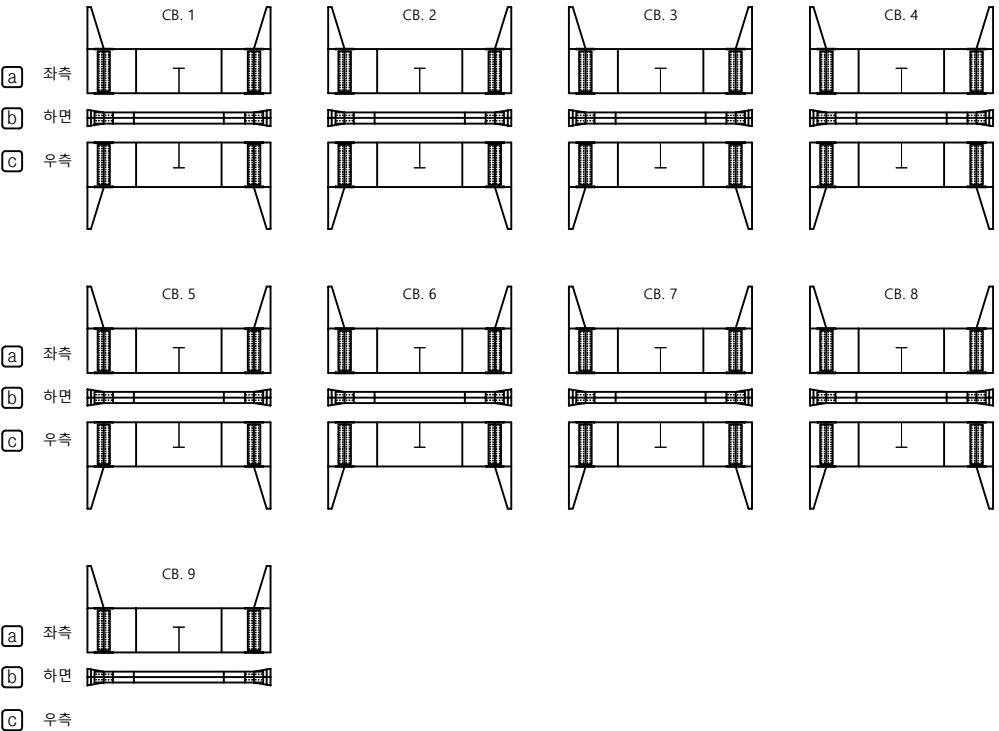


춘천 →

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

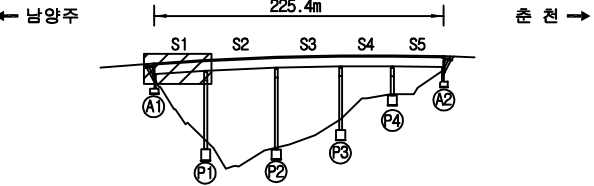

SECTION

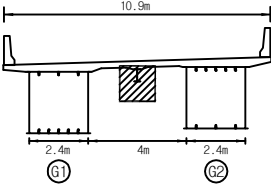

단면


구멍	망상균열	재용분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽면	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 가로보 S1(G1~G2)
도면번호	21

손상물량표


← 남양주

춘천 →

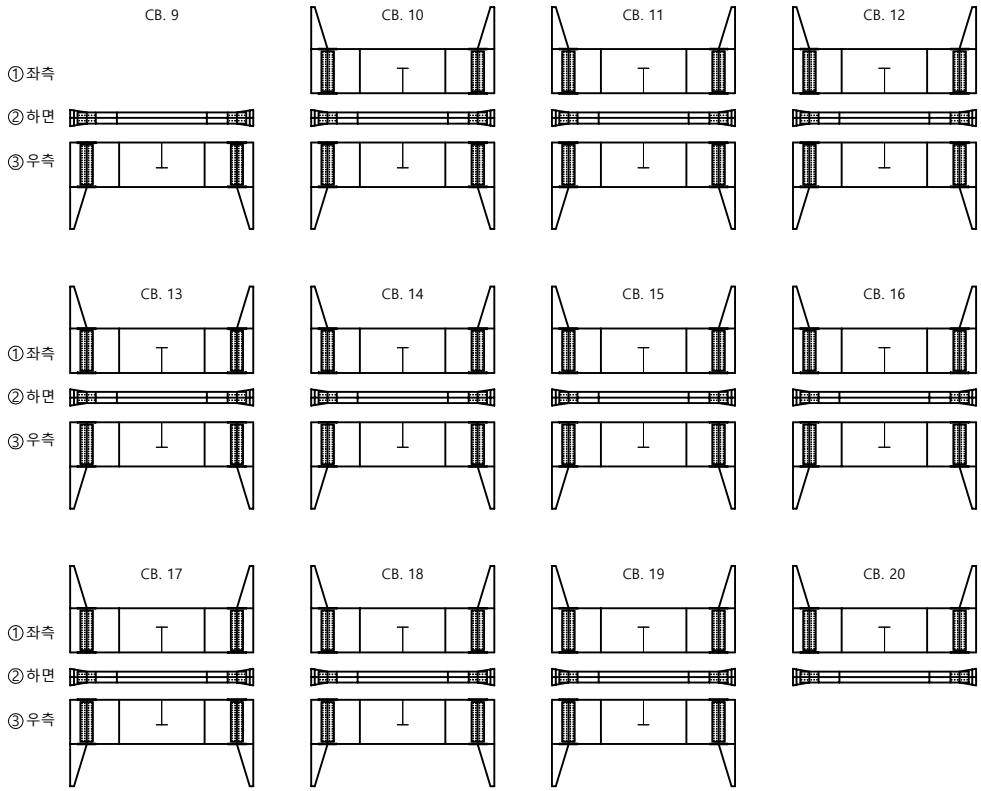


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

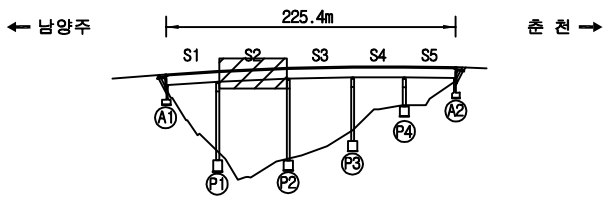

SECTION

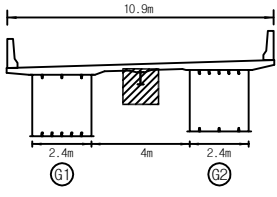

면
례


구멍	망상균열	재용분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽면	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 가로보 S2(G1~G2)
도면번호	22

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


← 남양주

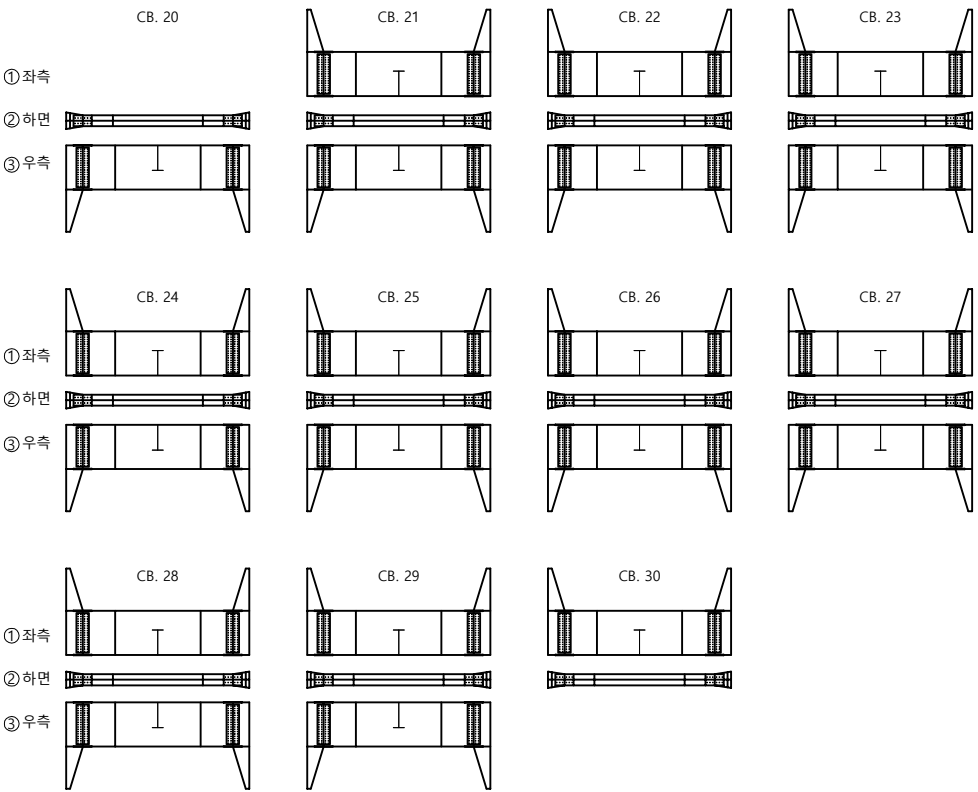

춘천 →


KEY PLAN

← 남양주

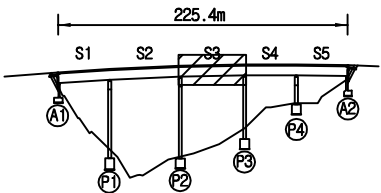

춘천 →

SECTION

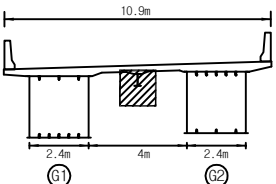

면
례

구멍	망상균열	재분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽면	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 가로보 S3(G1~G2)
도면번호	23

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	가로보	도장 부식		0.3	1.0	1	0.30	m ²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 남양주


춘천 →

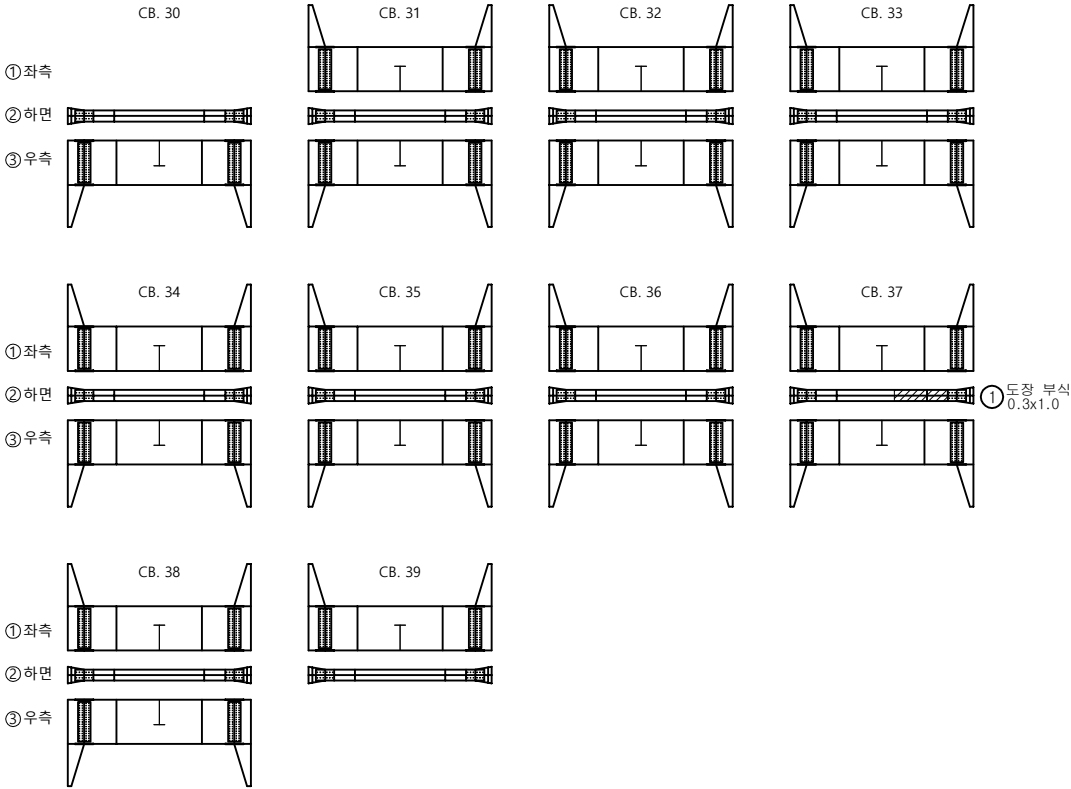

KEY PLAN

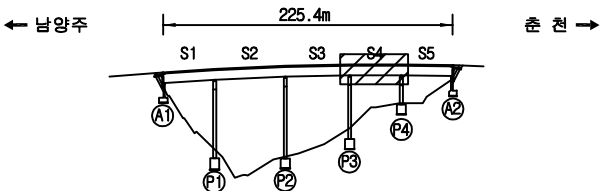

SECTION

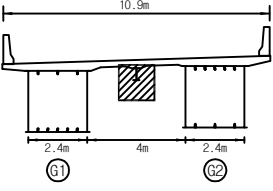


면 레

구멍	망상균열	재분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽면	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 가로보 S4(G1~G2)
도면번호	24

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

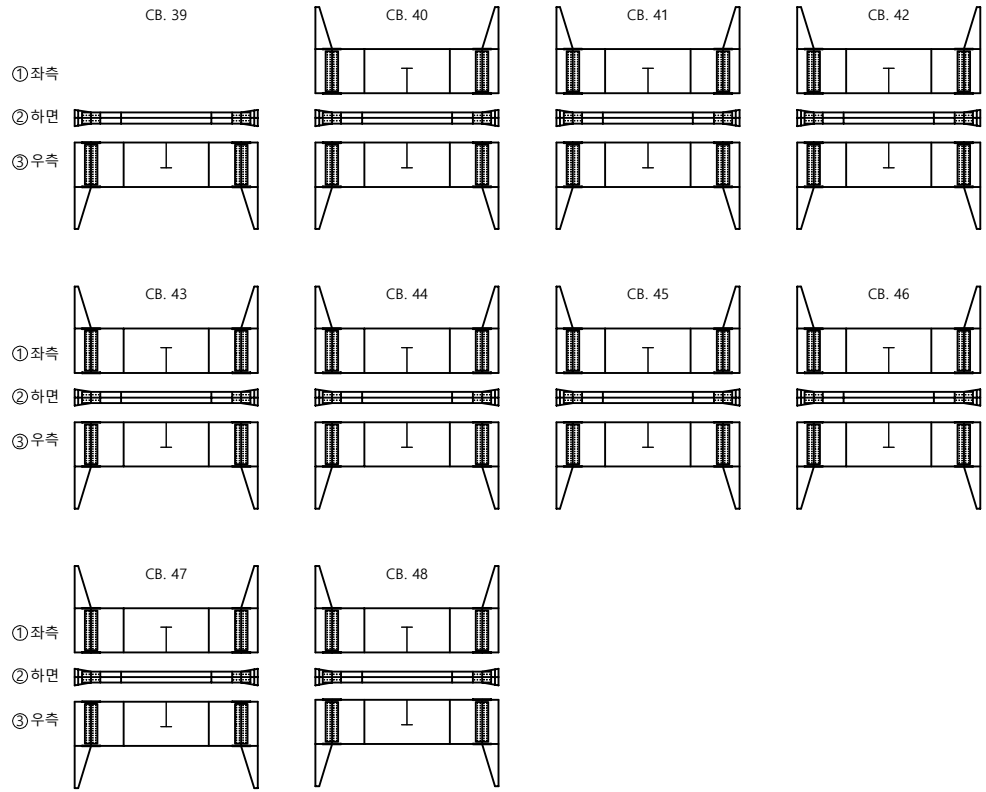

KEY PLAN

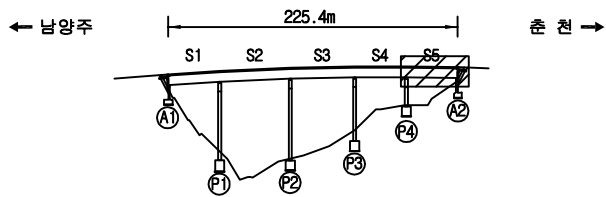

SECTION

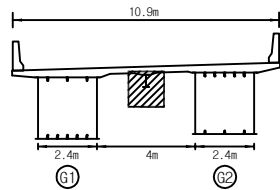

단면


구멍	망상균열	재용분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽면	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 가로보 S5(G1~G2)
도면번호	25

손상물량표

← 남양주


춘천 →

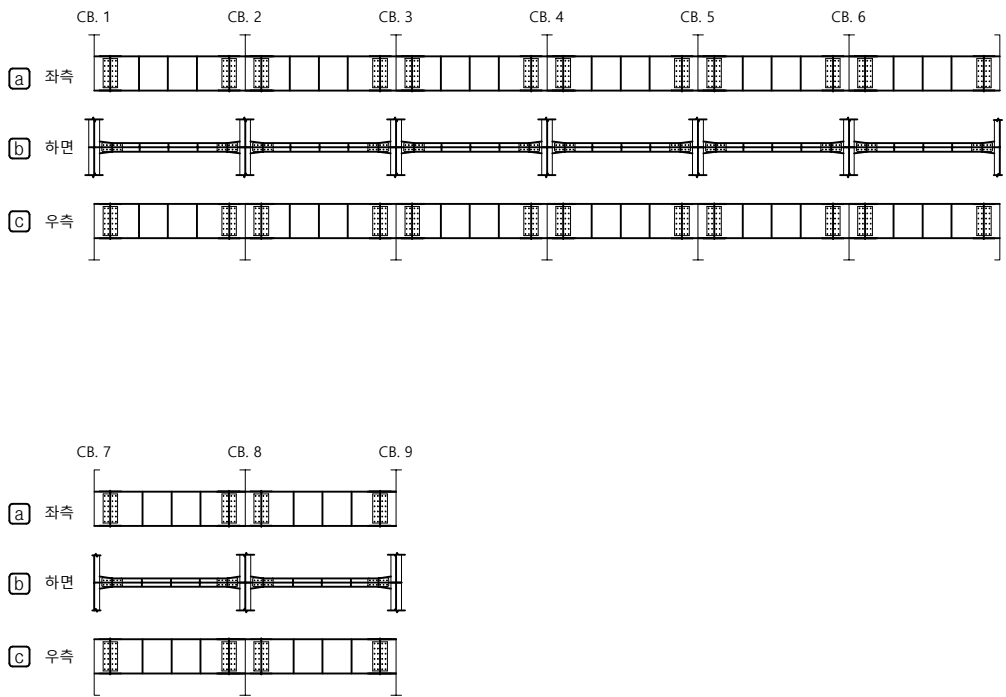

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 남양주

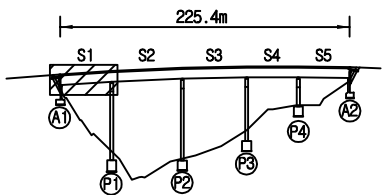

춘천 →

SECTION

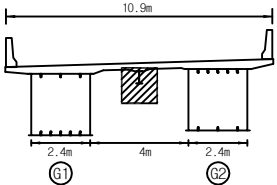

면
례

구멍	망상균열	재분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽면	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 세로보 S1(G1~G2)
도면번호	26

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


← 남양주

춘천 →

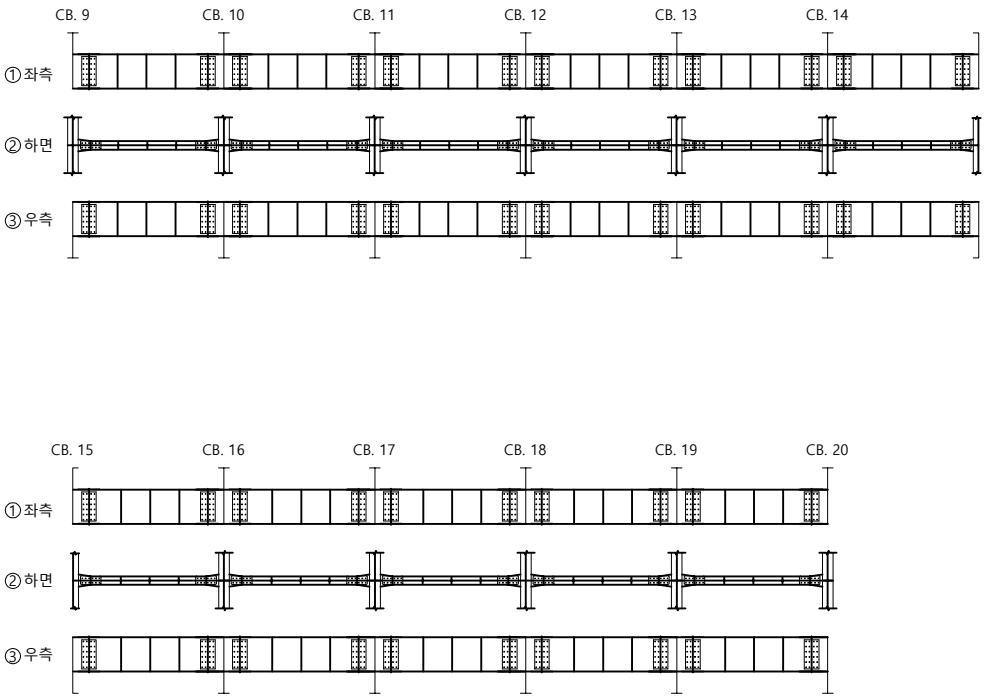


KEY PLAN

← 남양주

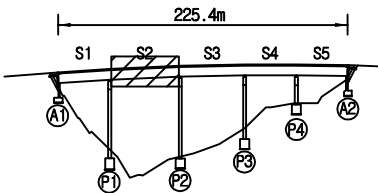

춘천 →

SECTION

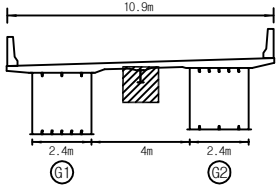

면
례


구멍	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽면	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 세로보 S2(G1~G2)
도면번호	27

손상물량표

← 남양주


춘천 →

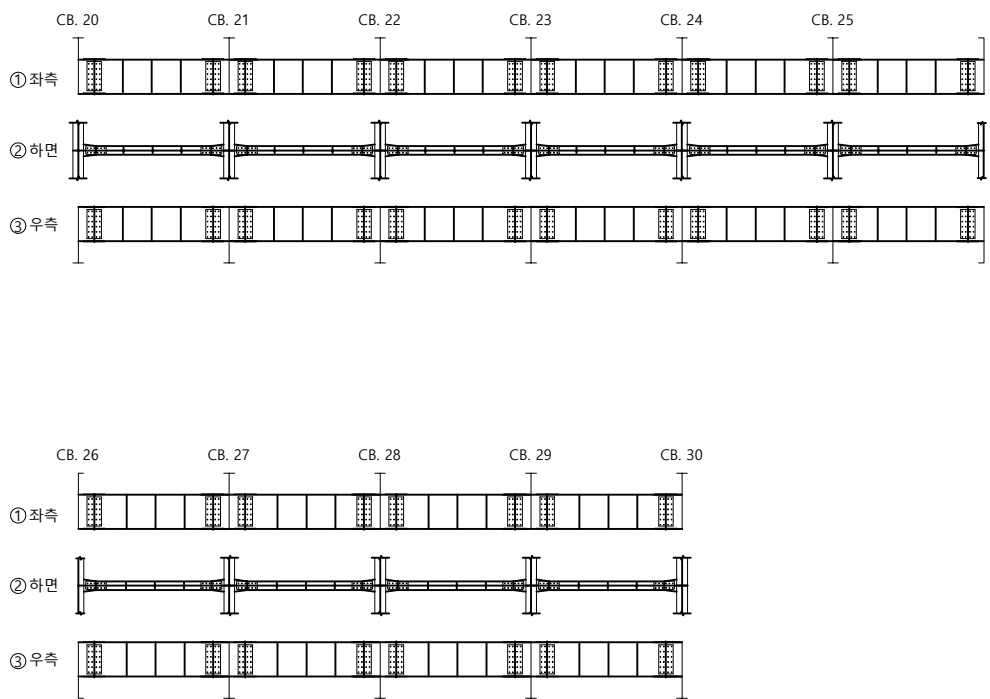

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 남양주

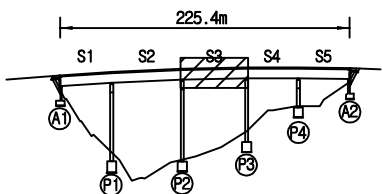

춘천 →

SECTION

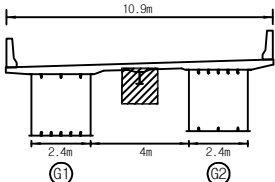

면
례

균열	양상균열	재량분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	녹 발생	퇴적물
침하노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타



발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	마치고(하) 세로보 S3(G1~G2)
도 면 번호	28

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


← 남양주

춘천 →

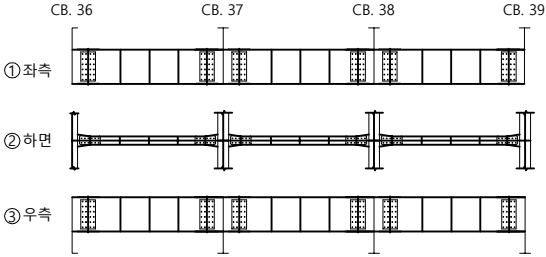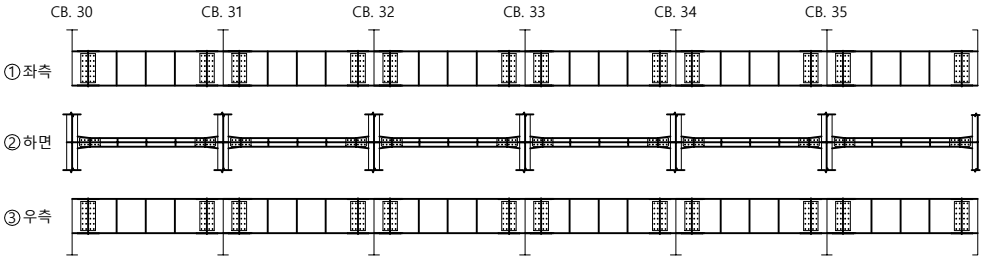


KEY PLAN

← 남양주

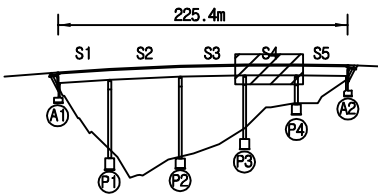

춘천 →

SECTION

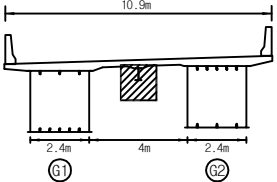

면
례


구멍	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 세로보 S4(G1~G2)
도면번호	29

손상물량표

← 남양주


춘천 →

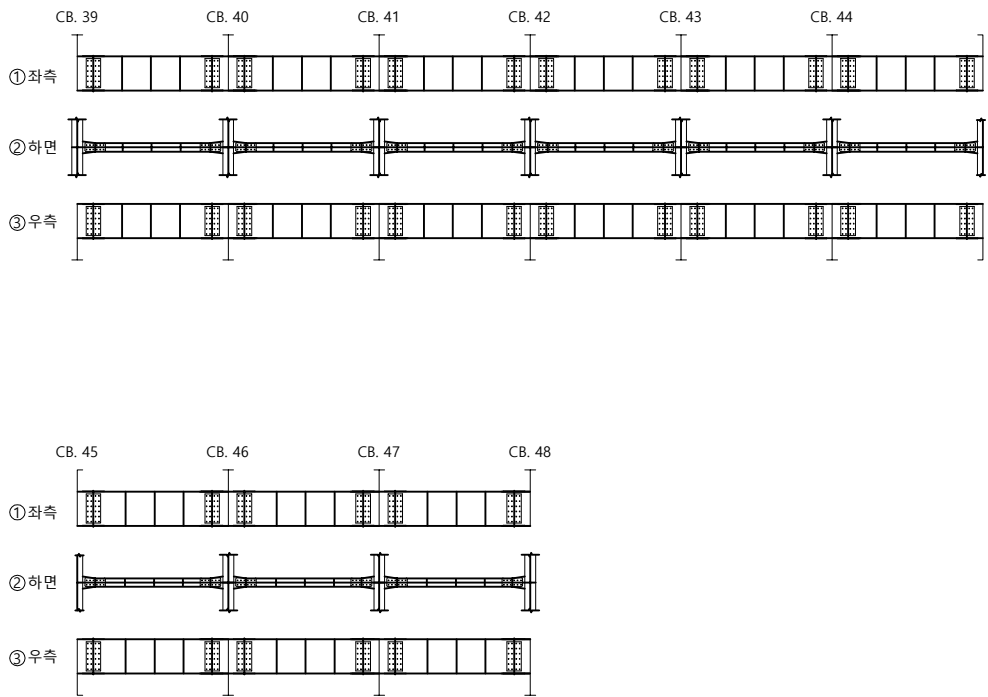

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 남양주

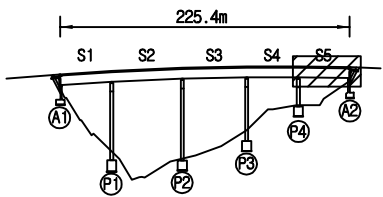

춘천 →

SECTION

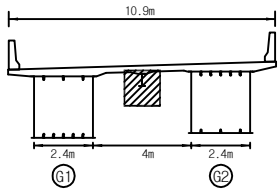

면
례


구멍	망상균열	재분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬라브	벽면	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 세로보 S5(G1~G2)
도면번호	30

손상물량표

← 남양주


출 천 →

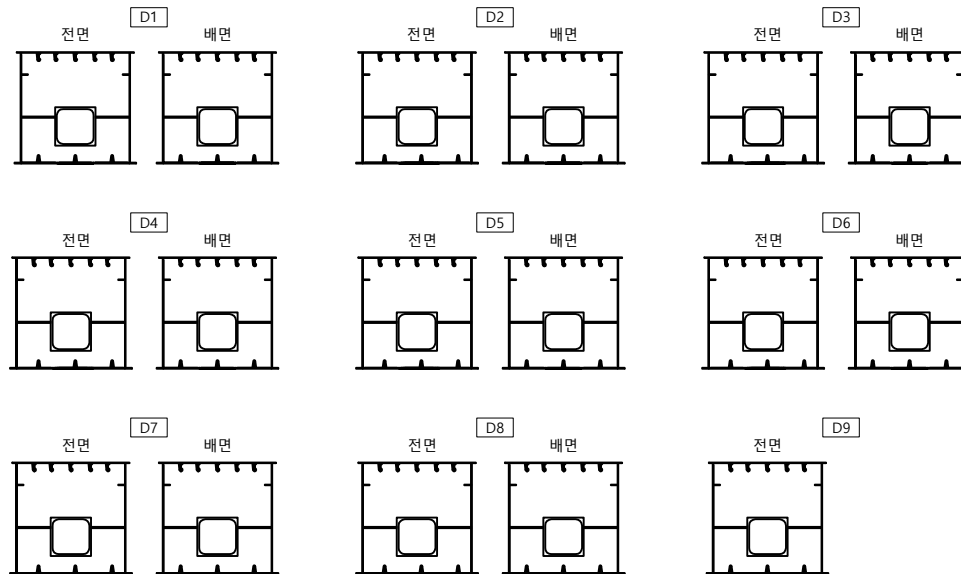

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 남양주

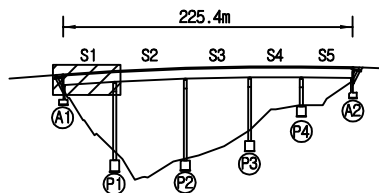

출 천 →

SECTION

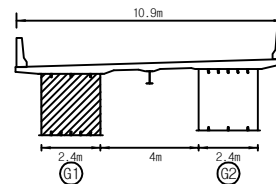면
례


구 결	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회색물	중 의 명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			마치고(하) 격벽 S1-G1
			도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


← 남양주

출 천 →

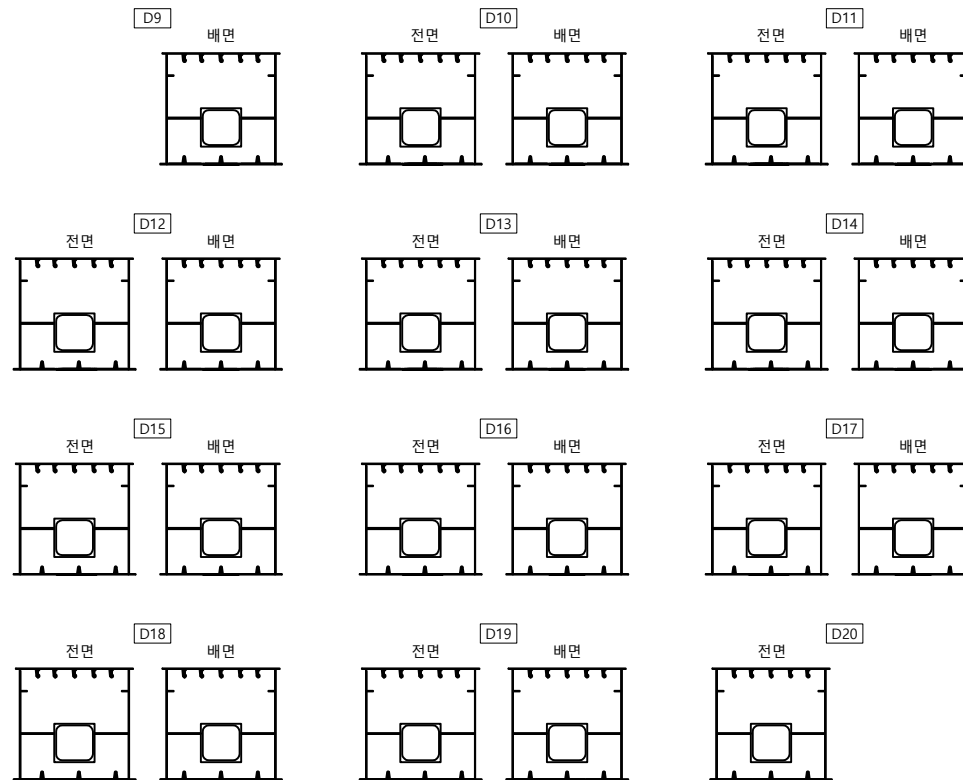


KEY PLAN

← 남양주

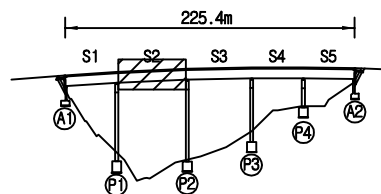

출 천 →

SECTION

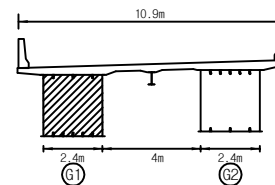면
례

구 결	망상균열	재분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽면	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	마치고(하) 격벽 S2-G1
도 면 번호	32

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


← 남양주

출 천 →

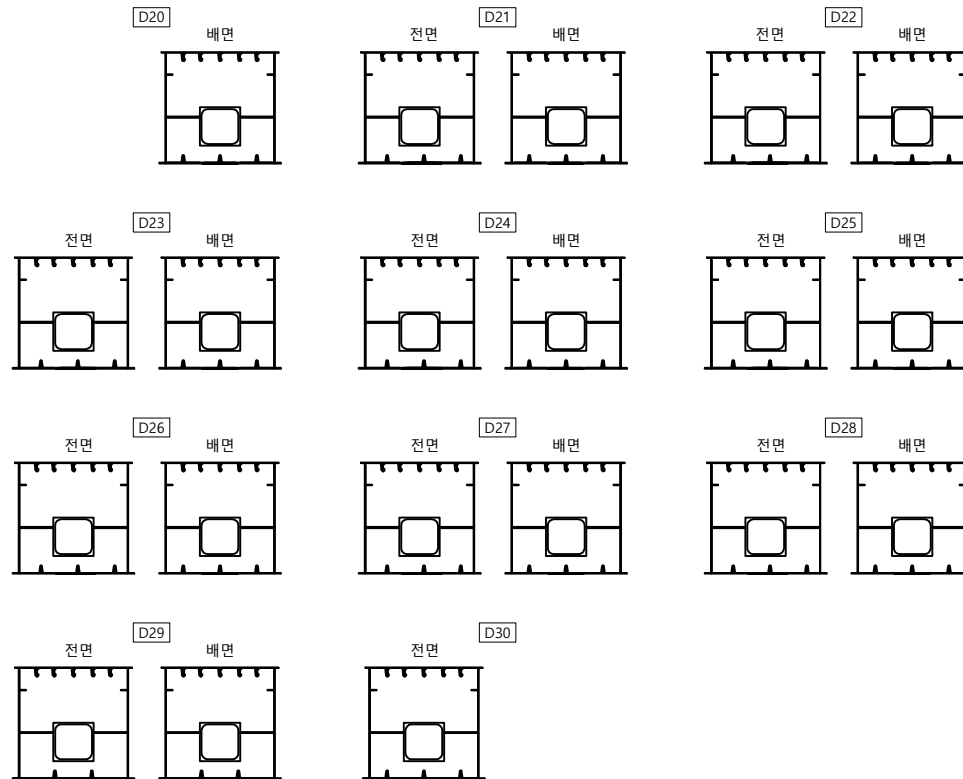


KEY PLAN

← 남양주

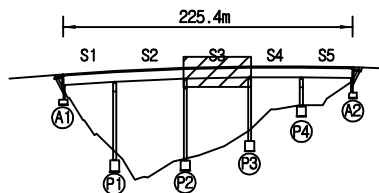

출 천 →

SECTION

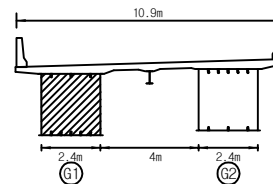면
례

구 결	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽면	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	마치고(하) 격벽 S3-G1
도 면 번호	33

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


← 남양주

출 천 →

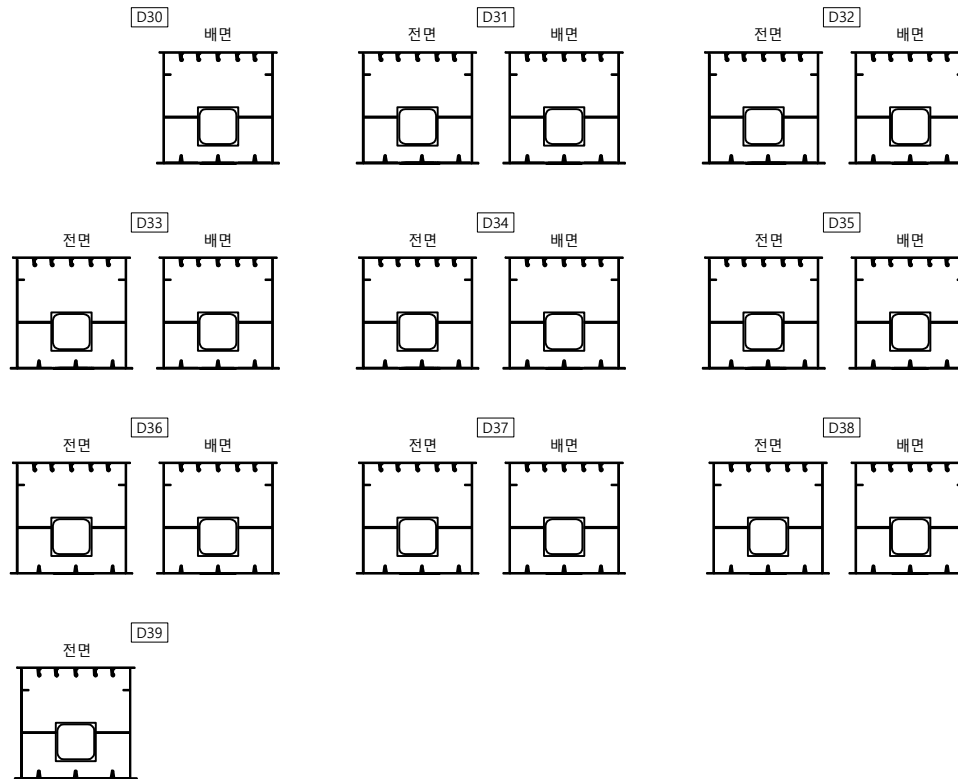


KEY PLAN

← 남양주

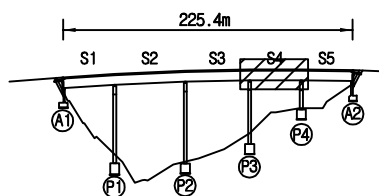

출 천 →

SECTION

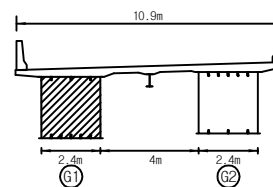면
례


구 결	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽면	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	마치고(하) 격벽 S4-G1
도 면 번호	34

손상물량표

← 남양주


춘천 →

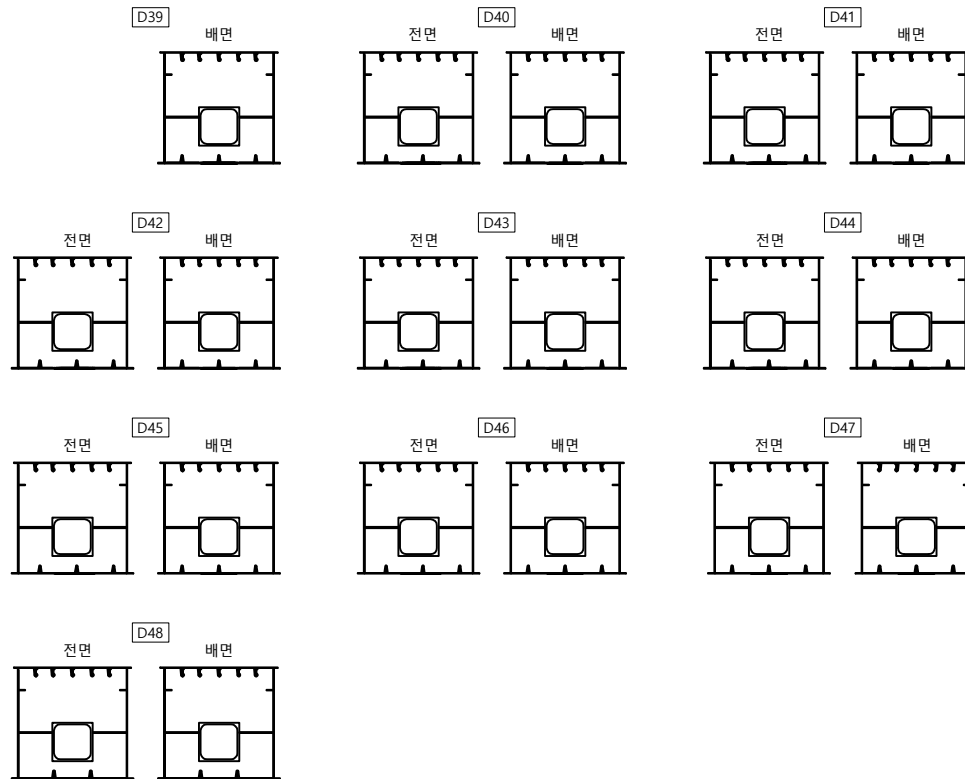

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 남양주

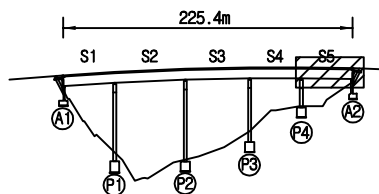

춘천 →

SECTION

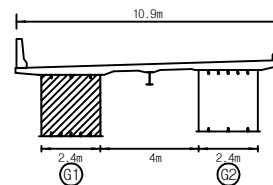
면
례

구 결	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회죽물	용 의 명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			마치고(하) 격벽 S5-G1
			도면번호

손상물량표

← 남양주


출 천 →

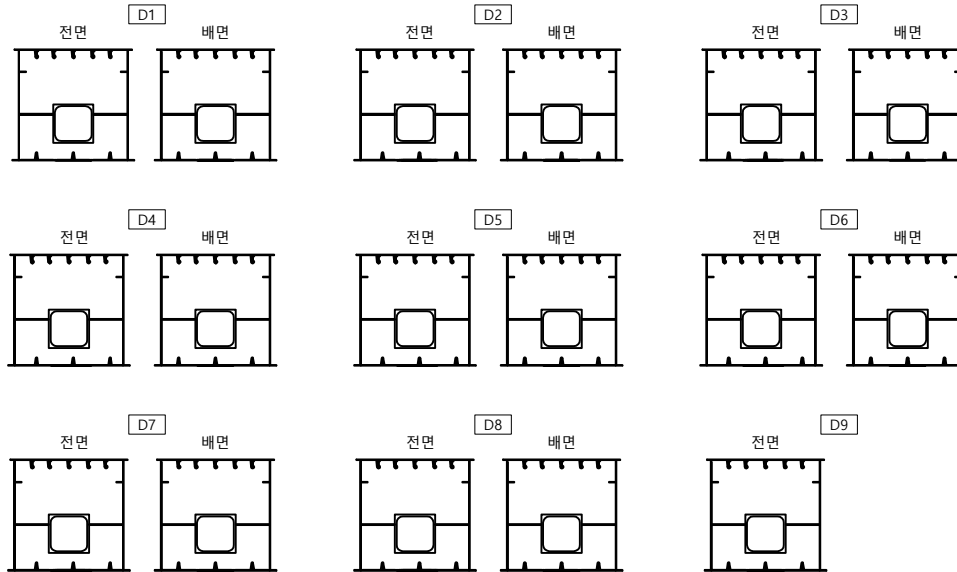

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 남양주

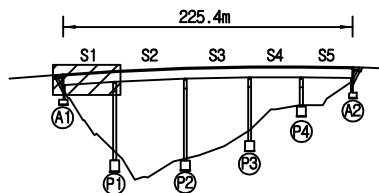

출 천 →

SECTION

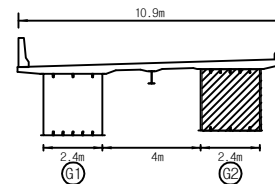


면 레

구 결	망상근열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬라브	벽 타	원적물	중 의 명
철근노출	침 하	열 화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			마치고(하) 격벽 S1-G2
			도면번호

손상물량표

← 남양주


출 천 →

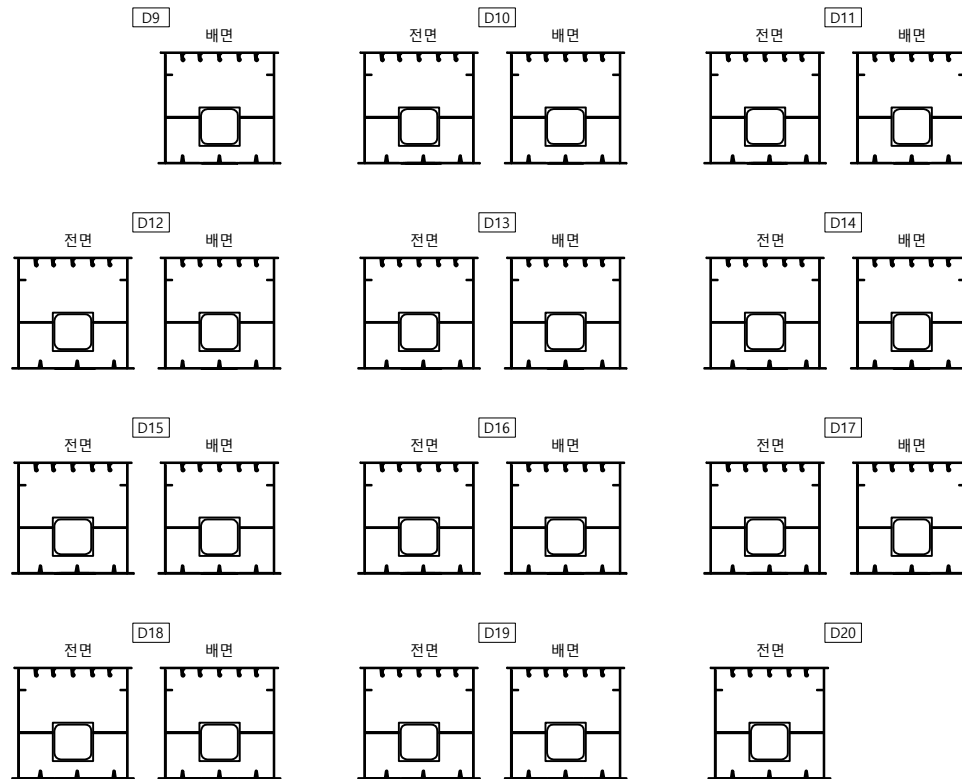

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 남양주

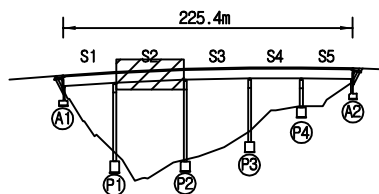

출 천 →

SECTION

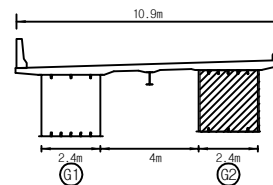면
례


구 결	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의경부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽 타	회색물	중 의 명
철근노출	침 하	열 화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			마치고(하) 격벽 S2-G2
			도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


← 남양주

춘천 →

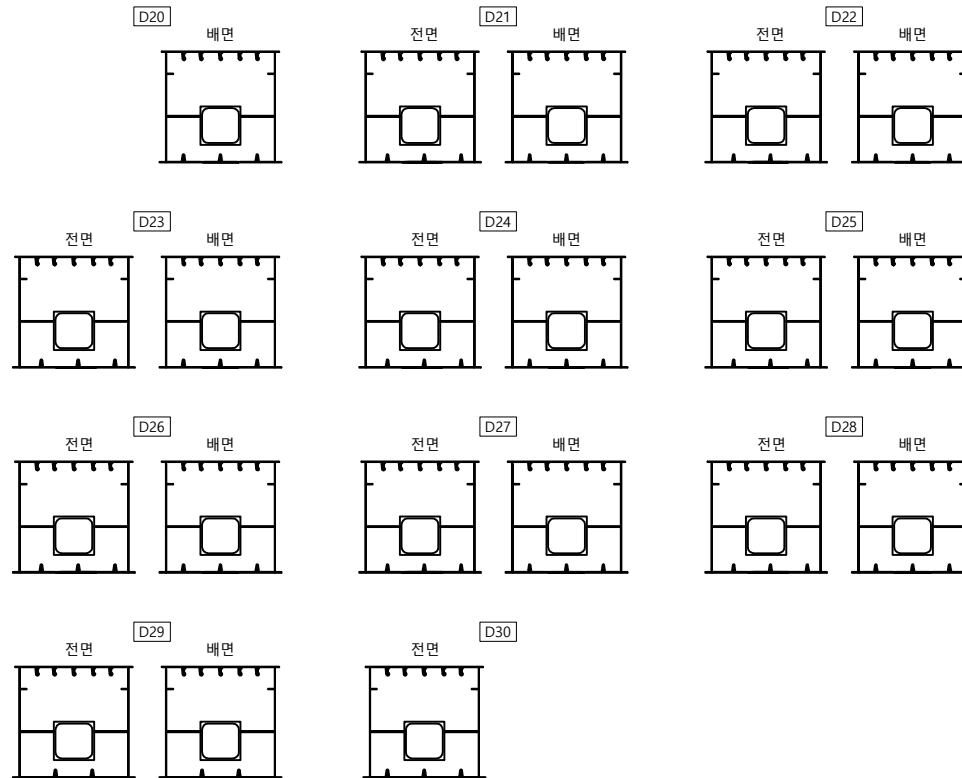


KEY PLAN

← 남양주

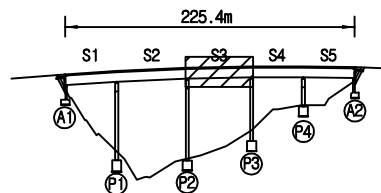

춘천 →

SECTION

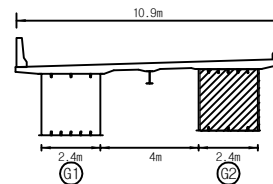면
례


구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(하) 격벽 S3-G2
			도면번호
			38

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


← 남양주

춘천 →

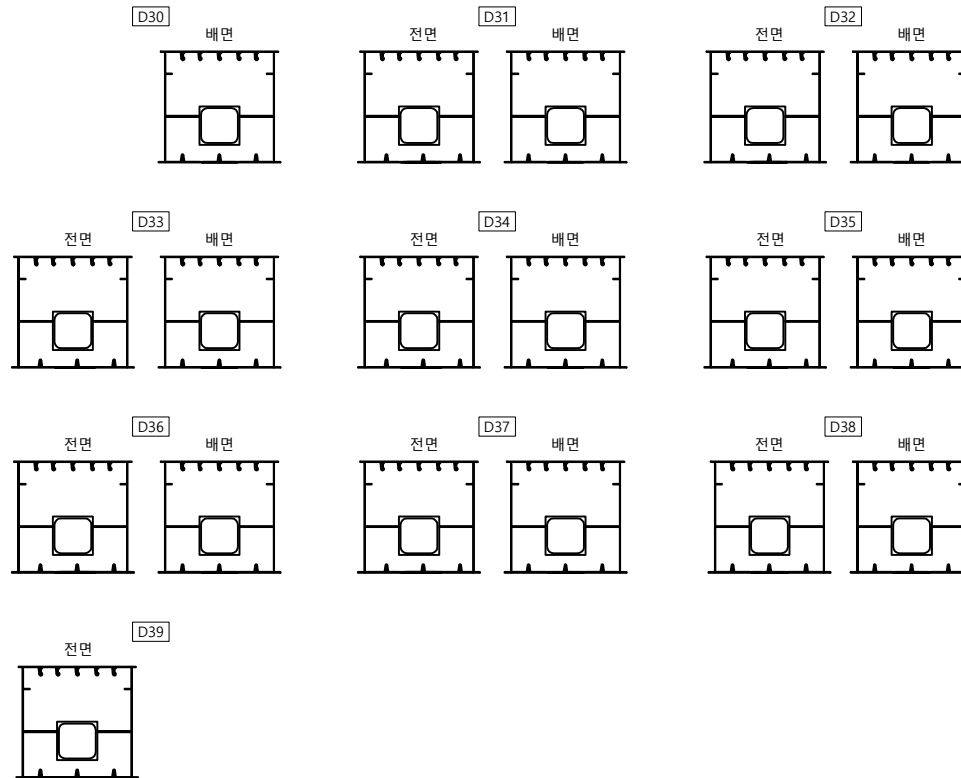


KEY PLAN

← 남양주

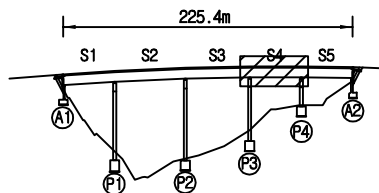

춘천 →

SECTION

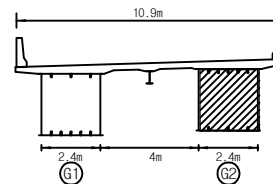면
례


구멍	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽면	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 격벽 S4-G2
도면번호	39

손상물량표

← 남양주


춘천 →

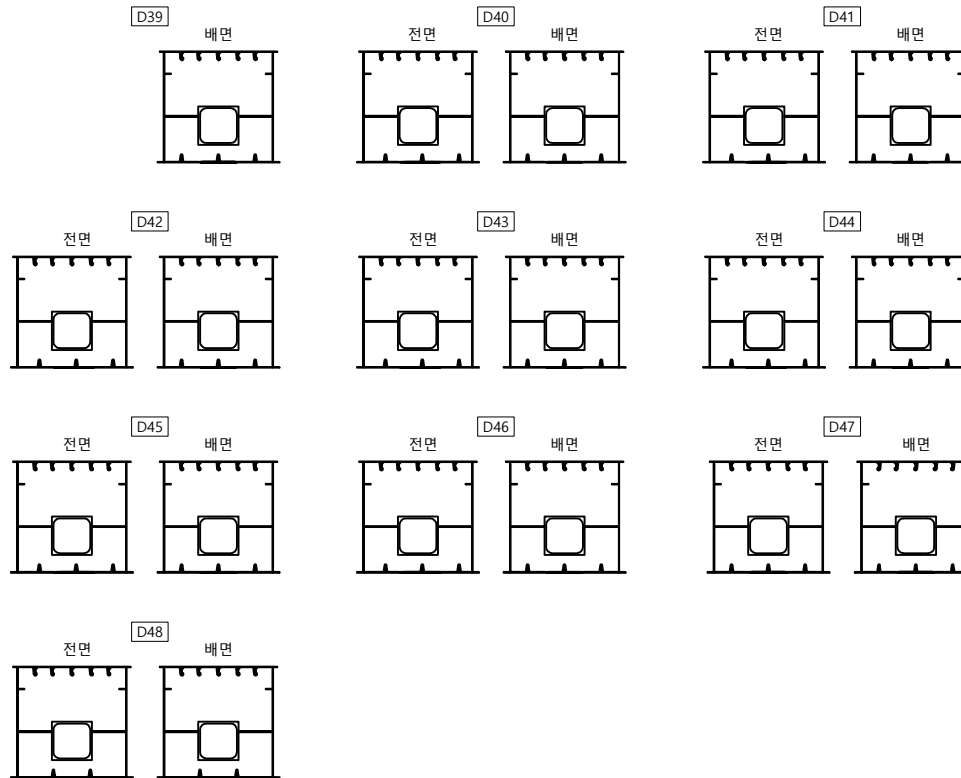

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 남양주

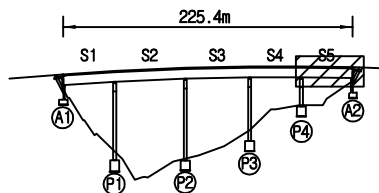

춘천 →


SECTION

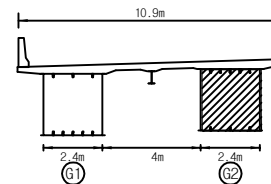면
례


구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(하) 격벽 S5-G2
			도면번호
			40

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교량받침	무수축물탈 균열	0.1		0.1	2	0.20	m	
2	기준	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2		0.3	1	0.30	m	
3	기준	교량받침	받침콘크리트 균열파손		0.1	0.2	1	0.02	m ²	
4	기준	교량받침	받침콘크리트 균열파손		0.1	0.2	1	0.02	m ²	
5	기준	교량받침	받침콘크리트 박락	0.2	1.2	1	1	0.24	m ²	
6	기준	교대	표면파손	0.2	0.3	1	1	0.06	m ²	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

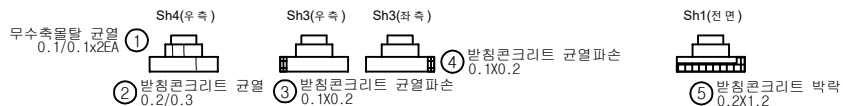

[평면]

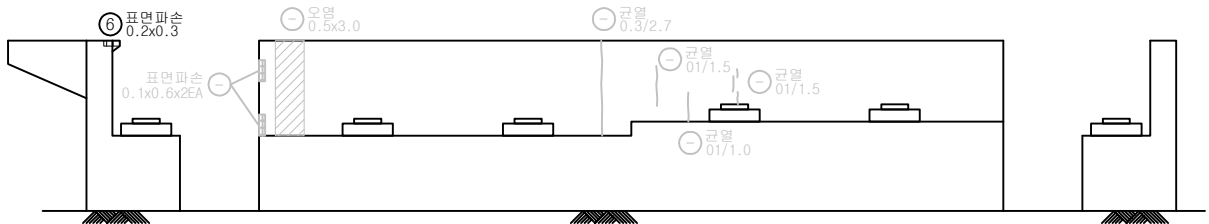


[좌측면]


[정면]

[우측면]

KEY PLAN

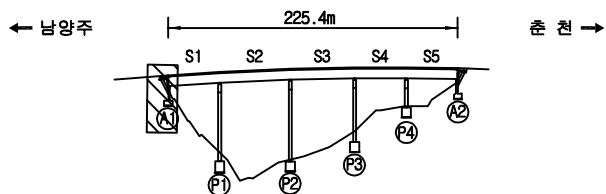

SECTION

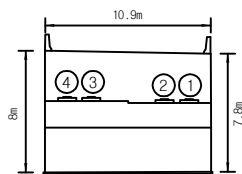


면 레

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습관부	벽면	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 교대 A1
도면번호	41

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.1		1	0.10	m	
2	기준	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		1	0.20	m	
3	기준	교량받침	받침 변형				1	1.00	EA	
4	기준	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.3		2	0.60	m	
5	기준	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.3		1	0.30	m	
6	기준	교각	균형		0.2	0.3	1	0.06	m ²	
7	기준	교각	표면박리		1.0	1.0	1	1.00	m ²	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

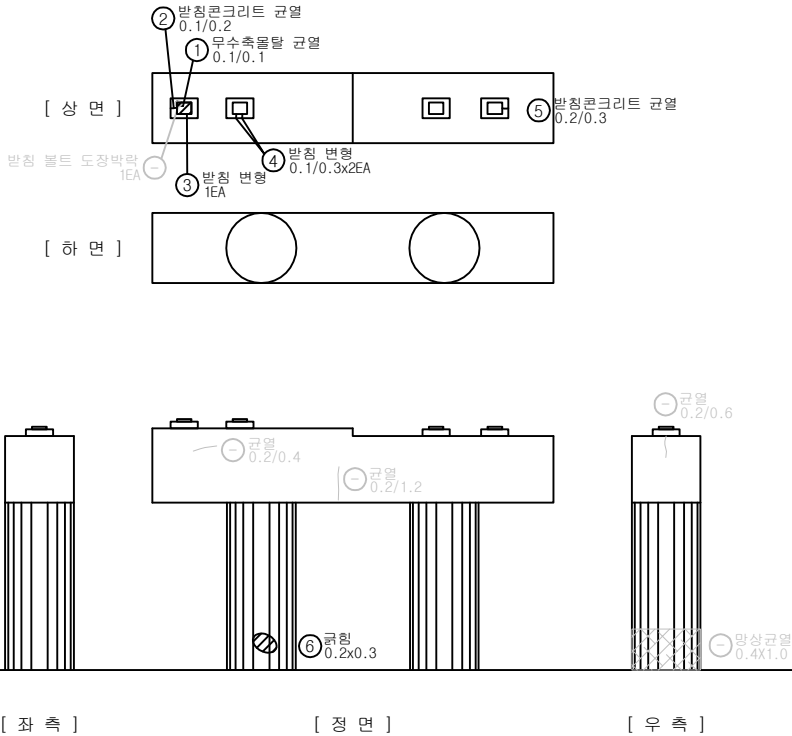

KEY PLAN

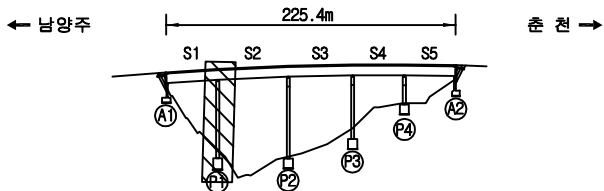

SECTION

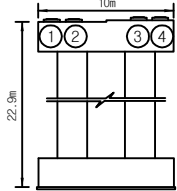




면
례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백화	침하
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	마치고(하) 교각 P1
도 면 번호	42

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	0.40	m	
2	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	0.30	m	
3	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
4	기존	교각	망상균열		0.8	0.5	1	0.40	m²	
5	기존	교각	균형		0.2	0.2	1	0.04	m²	
6	기존	교량받침	발칭콘크리트 균열	0.2	0.2		1	0.20	m	
7	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	5.0		1	5.00	m	
8	기존	교량받침	발칭콘크리트 균열	0.1	0.2		1	0.20	m	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

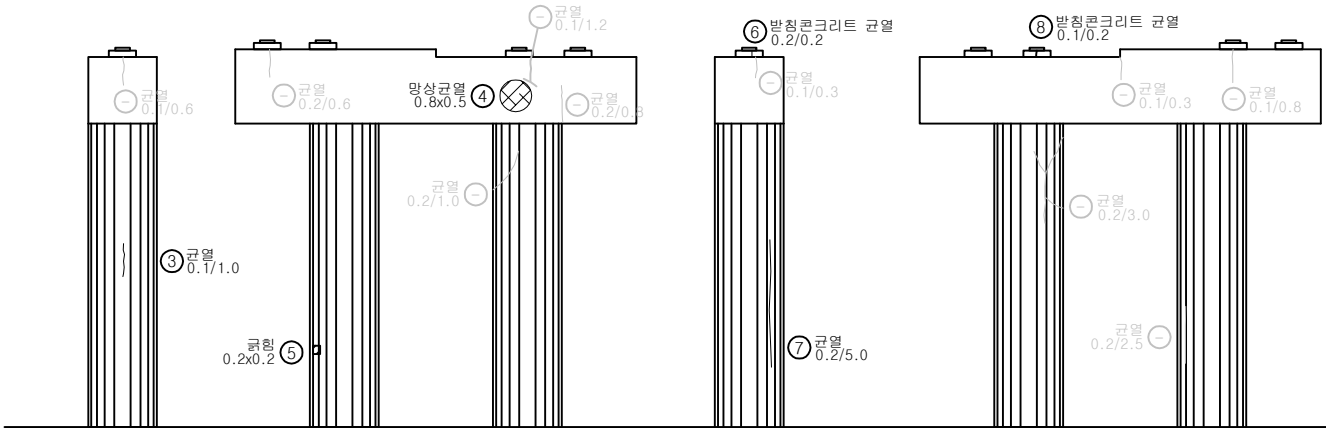


[좌측]

[정면]


[우측]

[배면]

KEY PLAN

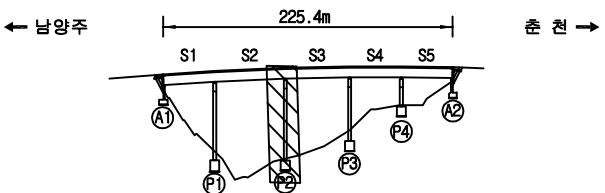

SECTION


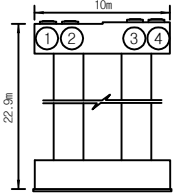


면 레


균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(하) 교각 P2
			도면번호
			43

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기초	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m	
2	기초	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m	
3	기초	교각	잡철물상입		0.1	0.1	1	0.01	m ²	
4	23상	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		3	3.00	m	
5	23상	교각	양상균열		1.0	5.0	1	5.00	m ²	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

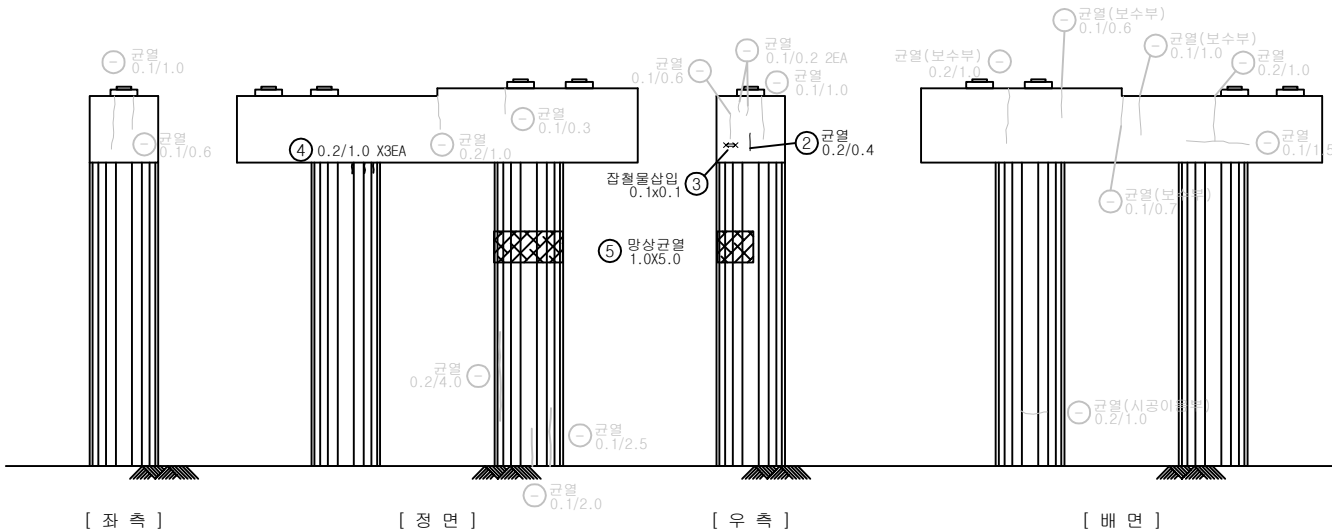

KEY PLAN

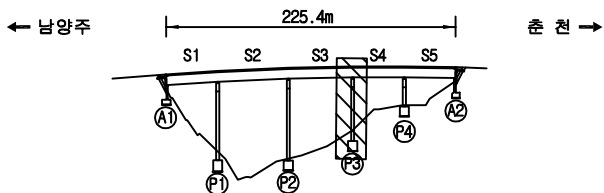

SECTION

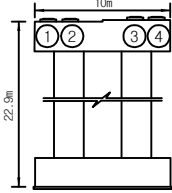


면

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽면	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 교각 P3
도면번호	44

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	감철물상입		0.1	0.1	4	0.04	m ²	
2	기존	교각	감철물상입		0.1	0.1	4	0.04	m ²	
3	기존	교량방침	방침콘크리트 균열	0.1	0.4		1	0.40	m	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

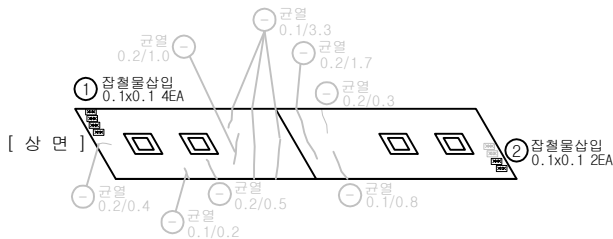


[상면]




[하면]

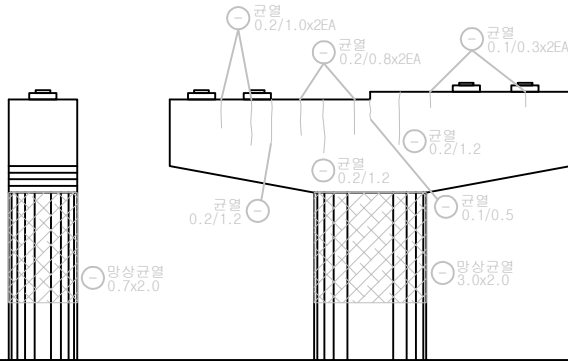


[좌측]

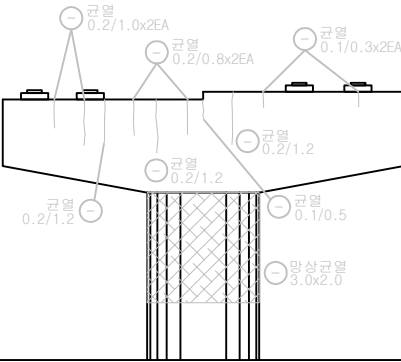

[정면]

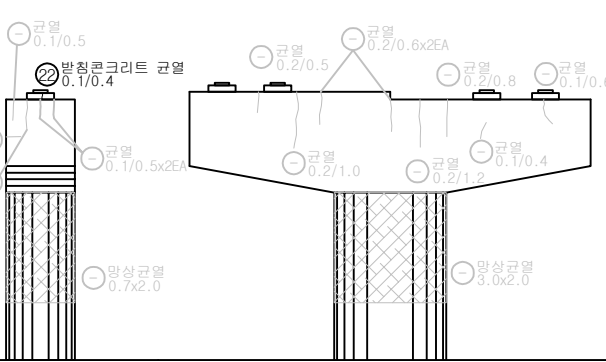


[우측]

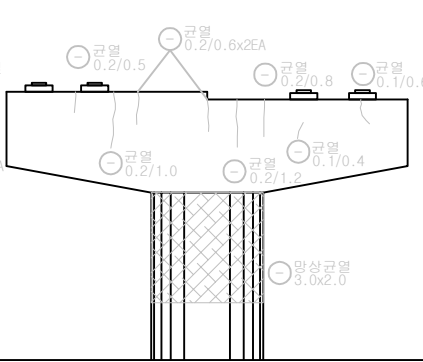


[배면]

KEY PLAN

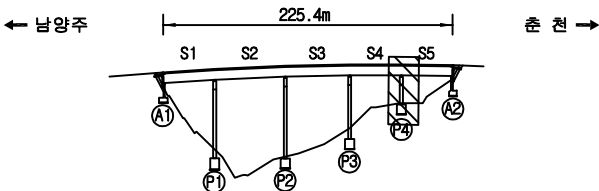

SECTION

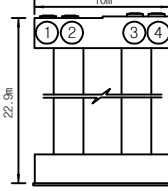


면 레

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽면	원적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 교각 P4
도면번호	45

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.2		1	0.20	m	
2	기존	교대	패콘크리트적치		0.8	0.2	1	0.16	m ²	
3	기존	교량받침	무수축물탈 균열	0.1	0.1		1	0.10	m	
4	기존	교대	균열파손		0.2	1.2	1	0.24	m ²	
5	기존	교대	오염		0.5	2.0	1	1.00	m ²	
6	기존	교대	오염		0.3	2.0	1	0.60	m ²	
7	기존	교대	파손 및 철근노출		0.2	0.4	3	0.24	m ²	
8	기존	교대	오염		0.2	2.0	1	0.40	m ²	
9	기존	교대	파손 및 철근노출		0.3	0.6	1	0.18	m ²	
10	기존	교대	오염		1.7	1.2	1	2.04	m ²	
11	기존	교대	오염		0.4	1.2	1	0.48	m ²	
12	기존	교대	표면백태		0.5	0.6	1	0.30	m ²	
13	기존	교대	오염		1.0	1.2	1	1.20	m ²	
14	기존	교대	오염		2.0	1.2	1	2.40	m ²	
15	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m	
16	기존	교대	불특침하		3.0	3.0	1	9.00	m ²	
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

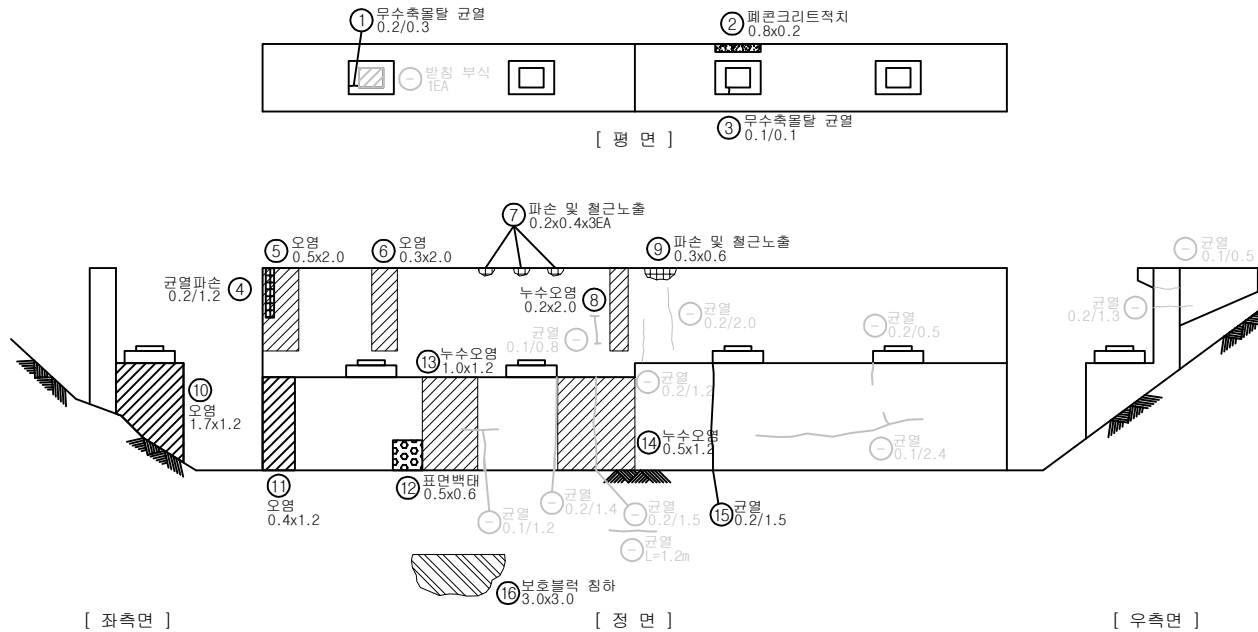

KEY PLAN

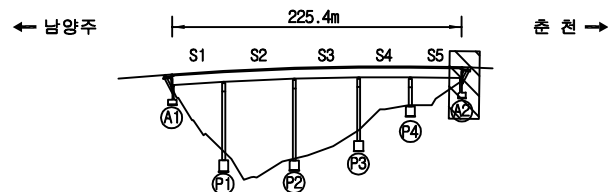

SECTION

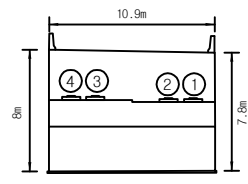

면 레

균열	방수균열	재료분리
편지, 공동	파손, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(하) 교대 A2
도면번호	46