


손상물량표

← 남양주

춘천 →

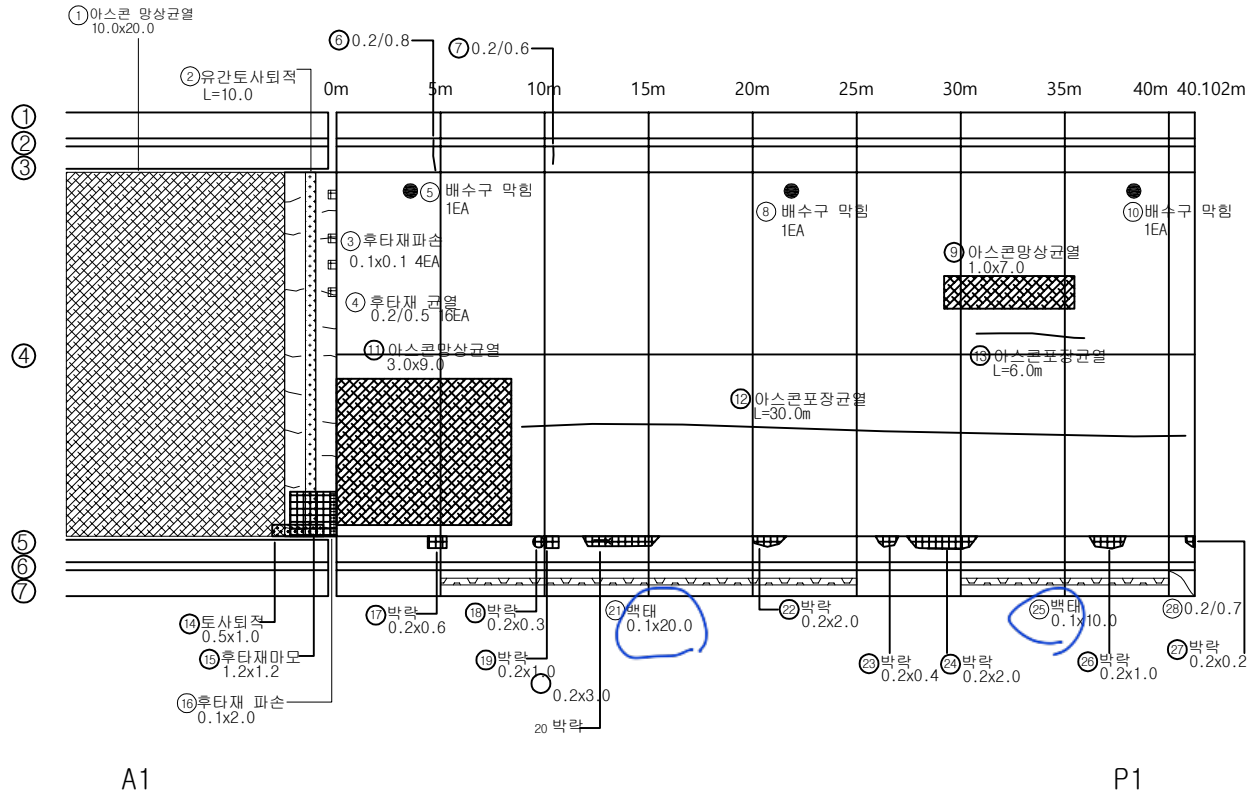


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	신축이음	아스콘 망상균열		10.0	20.0	1	200.00	m ²	cw=0.1~0.2
2	기준	신축이음	유간 토사되적		10.0		1	10.00	m	
3	기준	신축이음	후타재 파손		0.1	0.1	4	0.04	m ²	
4	기준	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		16	8.00	m	
5	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
6	기준	방호예이	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.8		1	0.80	m	
7	기준	방호예이	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m	
8	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
9	기준	교면포장	아스콘 망상균열		1.0	7.0	1	7.00	m ²	cw=0.1~0.2
10	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
11	기준	교면포장	아스콘 망상균열		3.0	9.0	1	27.00	m ²	cw=0.1~0.2
12	기준	교면포장	아스콘 포장균열		30.0		1	30.00	m	
13	기준	교면포장	아스콘 포장균열		6.0		1	6.00	m	
14	기준	교면포장	토사되적		0.5	1.0	1	0.50	m ²	
15	기준	신축이음	후타재 마모		1.2	1.2	1	1.44	m ²	
16	기준	신축이음	후타재 파손		0.1	2.0	1	0.20	m ²	
17	기준	방호비	박락		0.2	0.6	1	0.12	m ²	
18	기준	방호비	박락		0.2	0.3	1	0.06	m ²	
19	기준	방호비	박락		0.2	1.0	1	0.20	m ²	
20	기준	방호비	박락		0.2	3.0	1	0.60	m ²	
21	기준	방호비	박락		0.1	20.0	1	2.00	m ²	
22	기준	방호비	박락		0.2	2.0	1	0.40	m ²	
23	기준	방호비	박락		0.2	0.4	1	0.08	m ²	
24	기준	방호비	박락		0.2	2.0	1	0.40	m ²	
25	기준	방호비	박락		0.1	10.0	1	1.00	m ²	
26	기준	방호비	박락		0.2	1.0	1	0.20	m ²	
27	기준	방호비	박락		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
28	기준	방호비	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m	
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 남양주

춘천 →

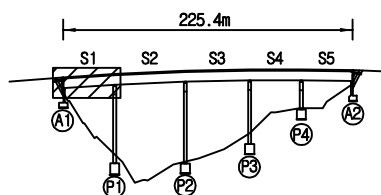

SECTION

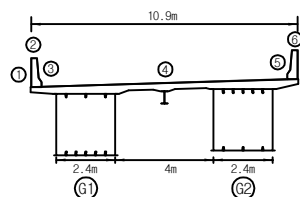

범례


균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상)교면포장 S1
도면번호	01

손상물량표

← 남양주

춘천 →

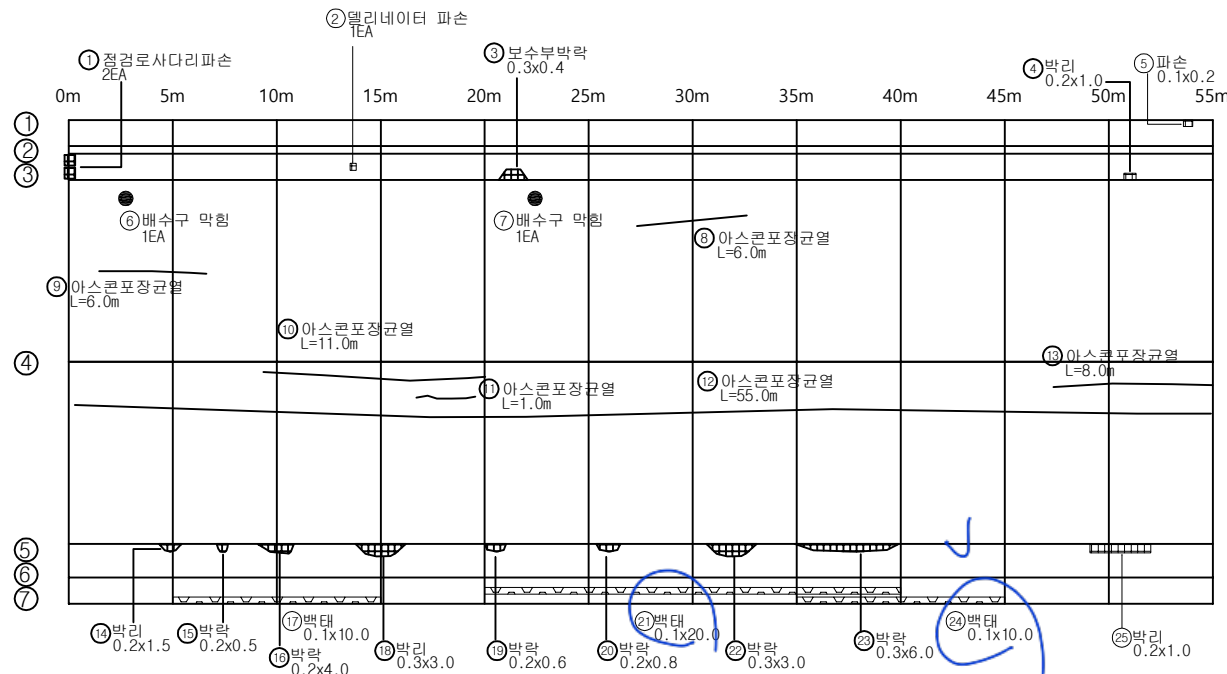

P1


P2

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	방호에어	정검로 사다리 파손				2	2.00	EA
2	기존	방호에어	밸리네이터 파손				1	1.00	EA
3	기존	방호에어	보수부 박락		0.3	0.4	1	0.12	m ²
4	기존	방호에어	박락		0.2	1.0	1	0.20	m ²
5	기존	방호에어	파손		0.1	0.2	1	0.02	m ²
6	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
7	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
8	기존	교면포장	아스콘 포장균열		6.0		1	6.00	m
9	기존	교면포장	아스콘 포장균열		6.0		1	6.00	m
10	기존	교면포장	아스콘 포장균열		11.0		1	11.00	m
11	기존	교면포장	아스콘 포장균열		1.0		1	1.00	m
12	기존	교면포장	아스콘 포장균열		55.0		1	55.00	m
13	기존	교면포장	아스콘 포장균열		8.0		1	8.00	m
14	기존	방호비	박리		0.2	1.5	1	0.30	m ²
15	기존	방호비	박락		0.2	0.5	1	0.10	m ²
16	기존	방호비	박락		0.2	4.0	1	0.80	m ²
17	기존	방호비	박태		0.1	10.0	1	1.00	m ²
18	기존	방호비	박리		0.3	3.0	1	0.90	m ²
19	기존	방호비	박락		0.2	0.6	1	0.12	m ²
20	기존	방호비	박락		0.2	0.8	1	0.16	m ²
21	기존	방호비	박태		0.1	20.0	1	2.00	m ²
22	기존	방호비	박태		0.3	3.0	1	0.90	m ²
23	기존	방호비	박락		0.3	6.0	1	1.80	m ²
24	기존	방호비	박태		0.1	10.0	1	1.00	m ²
25	기존	방호비	박락		0.2	1.0	1	0.20	m ²
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 남양주

춘천 →

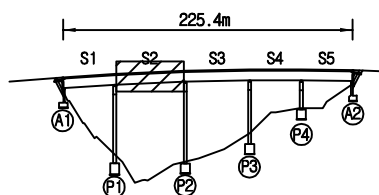

SECTION

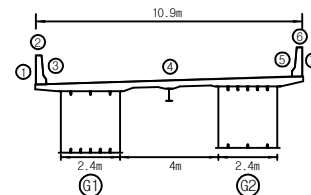

범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	박태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 교면포장 S2
도면번호	02

손상물량표

← 남양주

춘천 →

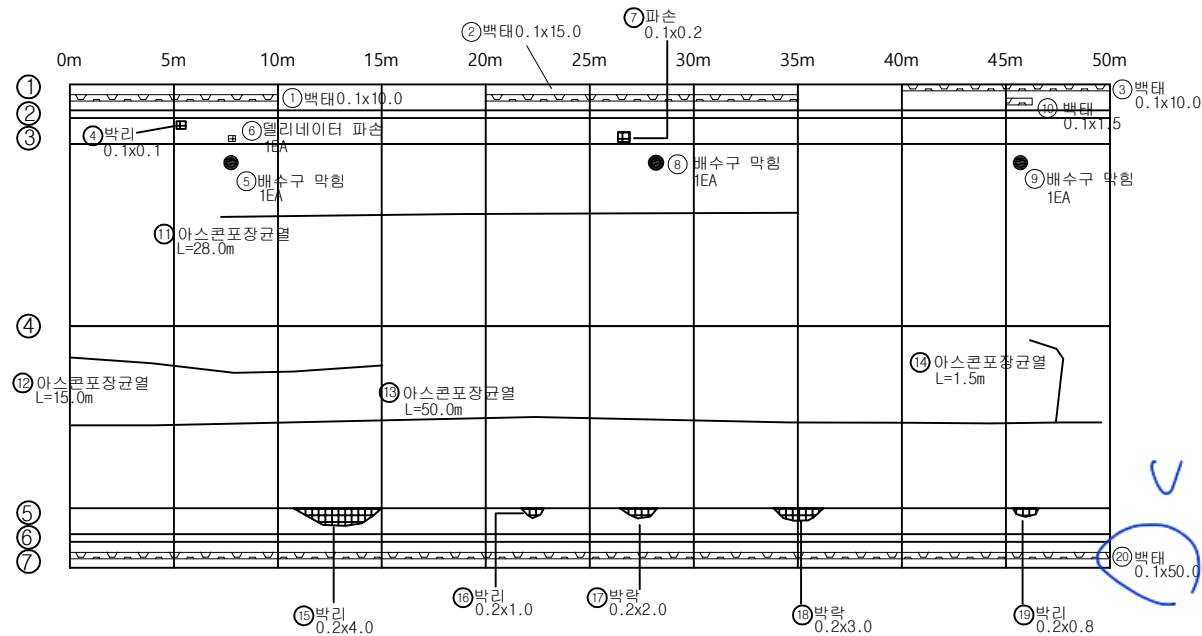


P2

P3

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	방호에이	백태		0.1	10.0	1	1.00	m ²
2	기존	방호에이	백태		0.1	15.0	1	1.50	m ²
3	기존	방호에이	백태		0.1	10.0	1	1.00	m ²
4	기존	방호에이	박리		0.1	0.1	1	0.01	m ²
5	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
6	기존	방호에이	델리네이터 파손				1	1.00	EA
7	기존	방호에이	파손		0.1	0.2	1	0.02	m ²
8	기존	방호에이	배수구 막힘				1	1.00	EA
9	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
10	기존	방호에이	백태		0.1	1.5	1	0.15	m ²
11	기존	교면포장	아스콘 포장균열		28.0		1	28.00	m
12	기존	교면포장	아스콘 포장균열		15.0		1	15.00	m
13	기존	교면포장	아스콘 포장균열		50.0		1	50.00	m
14	기존	교면포장	아스콘 포장균열		1.50		1	1.50	m
15	기존	방호비	박리		0.2	4.0	1	0.80	m ²
16	기존	방호비	박리		0.2	1.0	1	0.20	m ²
17	기존	방호비	박락		0.2	2.0	1	0.40	m ²
18	기존	방호비	박락		0.2	3.0	1	0.60	m ²
19	기존	방호비	박락		0.2	0.8	1	0.16	m ²
20	기존	방호비	백태		0.1	50.0	1	5.00	m ²
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 남양주

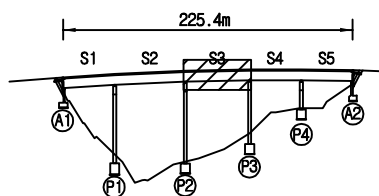

춘천 →

SECTION

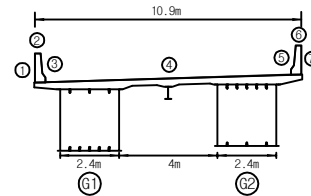


범례

구분	방상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상)교면포장 S3
도면번호	03

← 남양주

춘천 →

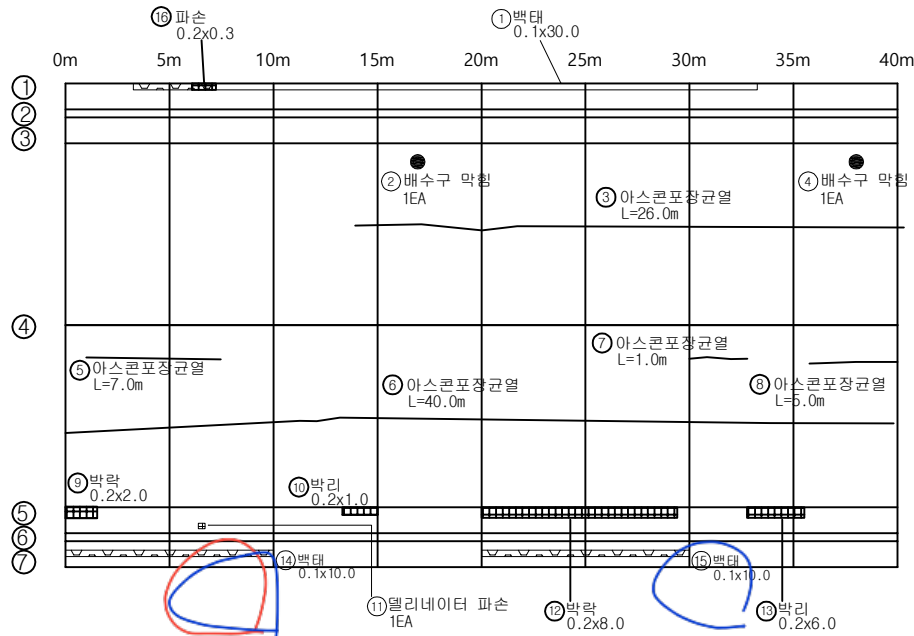

P3


P4

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	방호매이	벽태		0.1	30.0	1	3.00	m	
2	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
3	기준	교면포장	아스콘 포장균열		26.0		1	26.00	m	
4	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
5	기준	교면포장	아스콘 포장균열		7.0		1	7.00	m	
6	기준	교면포장	아스콘 포장균열		40.0		1	40.00	m	
7	기준	교면포장	아스콘 포장균열		1.0		1	1.00	m	
8	기준	교면포장	아스콘 포장균열		5.0		1	5.00	m	
9	기준	방호비	박락		0.2	2.0	1	0.40	m	
10	기준	방호비	박리		0.2	1.0	1	0.20	m	
11	기준	방호비	벨리네이터 파손				1	1.00	EA	
12	기준	방호비	박락		0.2	8.0	1	1.60	m	
13	기준	방호비	박리		0.2	6.0	1	1.20	m	
14	기준	방호비	벽태		0.1	10.0	1	1.00	m	
15	기준	방호비	벽태		0.1	10.0	1	1.00	m	
16	기준	방호매이	파손		0.2	0.3	1	0.06	m	
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 남양주

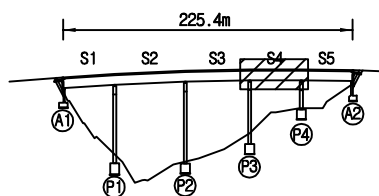

춘천 →

SECTION

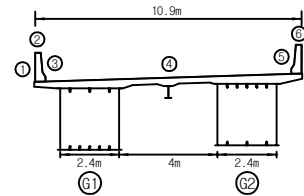면
레


교면	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	벽태	원적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상)교면포장 S4
도면번호	04

손상물량표

← 남양주

춘천 →

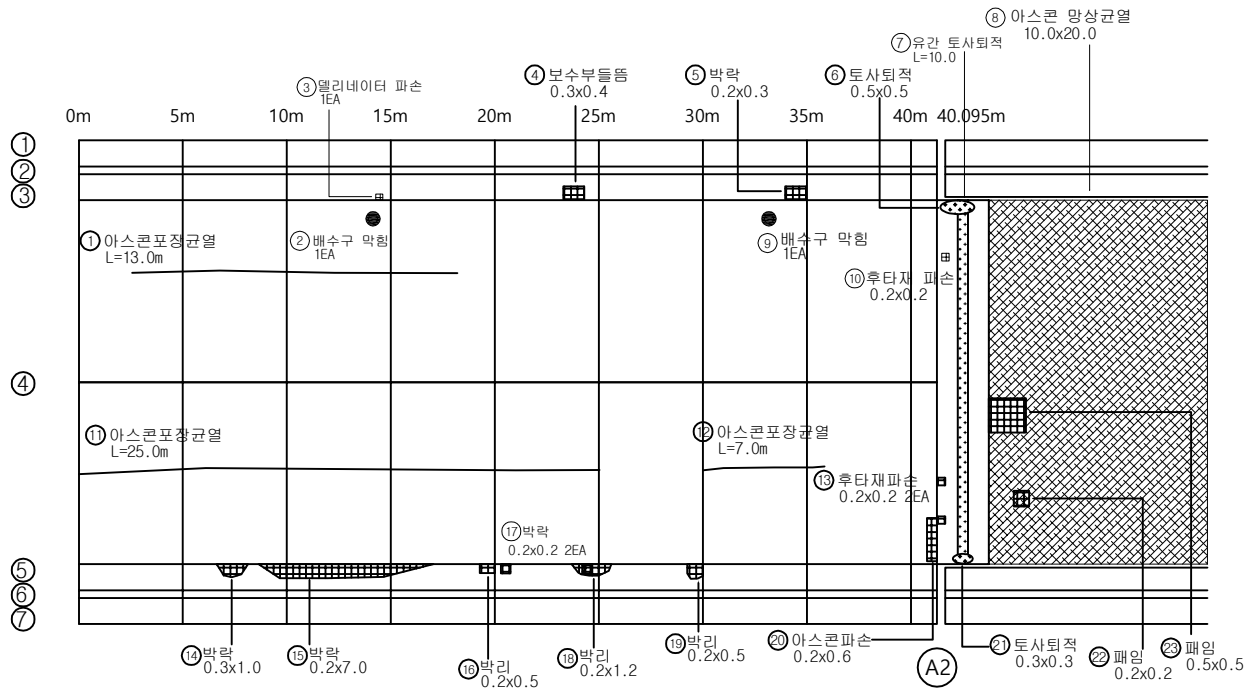


P4

A2

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교면포장	아스콘 포장균열		13.0		1	13.00	m
2	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
3	기존	방호에어	물리네이터 파손				1	1.00	EA
4	기존	방호에어	보수부 들뜸	0.3	0.4		1	0.12	m²
5	기존	방호에어	박락	0.2	0.3		1	0.06	m²
6	기존	교면포장	토사퇴적	0.5	0.5		1	0.25	m²
7	기존	신축이음	유간 토사퇴적	10.0			1	10.00	m
8	기존	교면포장	아스콘 망상균열	10.0	20.0		1	200.00	m² csw=0.1~0.2
9	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
10	기존	신축이음	후타재 파손	0.2	0.2		1	0.04	m²
11	기존	교면포장	아스콘 포장균열	25.0			1	25.00	m
12	기존	교면포장	아스콘 포장균열	7.00			1	7.00	m
13	기존	신축이음	후타재 파손	0.2	0.2		2	0.08	m²
14	기존	방호비	박락	0.3	1.0		1	0.30	m²
15	기존	방호비	박락	0.2	7.0		1	1.40	m²
16	기존	방호비	박리	0.2	0.5		1	0.10	m²
17	기존	방호비	박락	0.2	0.2		2	0.0	m²
18	기존	방호비	박리	0.2	1.2		1	0.08	m²
19	기존	방호비	박리	0.2	0.5		1	0.10	m²
20	기존	교면포장	아스콘 파손	0.2	0.6		1	0.12	m²
21	기존	방호비	토사퇴적	0.3	0.3		1	0.09	m²
22	기존	방호비	패임	0.2	0.2		1	0.04	m²
23	기존	방호비	패임	0.5	0.5		1	0.25	m²
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 남양주

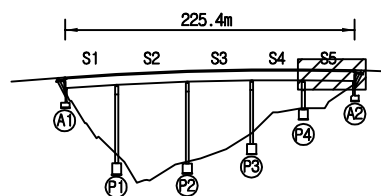

춘천 →

SECTION

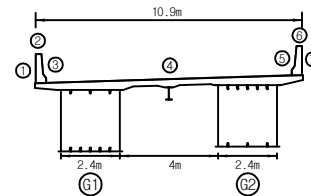면
례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 슬라브	박락	원적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상)교면포장 S5
도면번호	05

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	바닥판	하부누수		10.0		1	10.00	m
2	기존	바닥판	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
3	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	0.40	m
4	기존	배수시설	배수관 누수				1	1.00	EA
5	기존	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA
6	기존	배수시설	배수관 고정볼트 탈락				1	1.00	EA
7	기존	배수시설	배수관 누수				1	1.00	EA
8	기존	바닥판	백태		1.0	10.0	1	10.00	m ²
9	기존	바닥판	충분리		1.0	0.1	1	0.10	m ²
10	기존	바닥판	충분리		0.1	2.0	1	0.20	m ²
11	기존	바닥판	백태		0.5	1.5	1	0.75	m ²
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


← 남양주

춘천 →

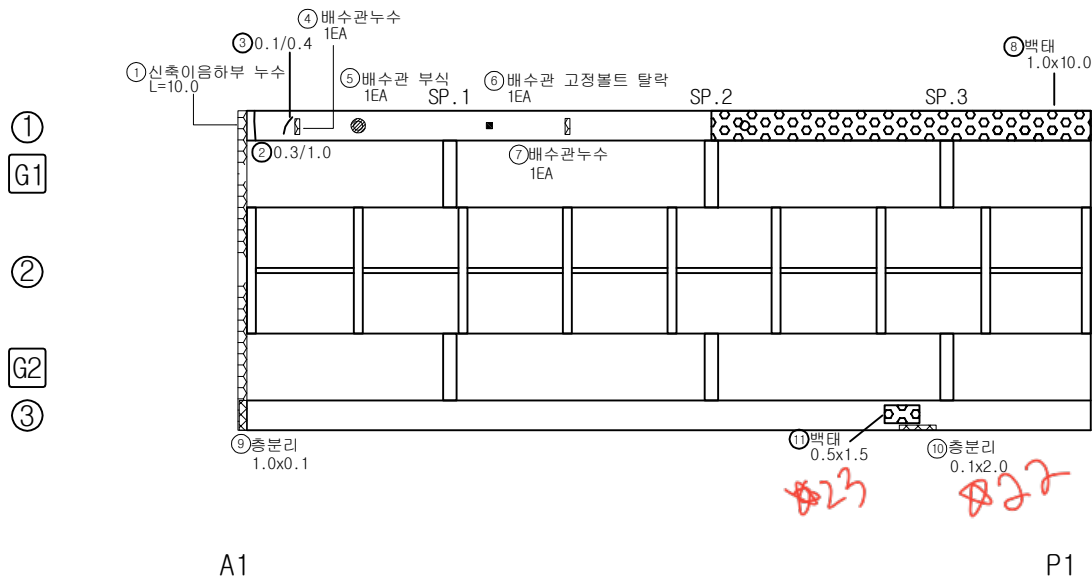


KEY PLAN

← 남양주

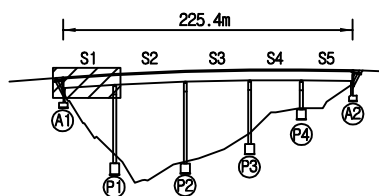

춘천 →


SECTION

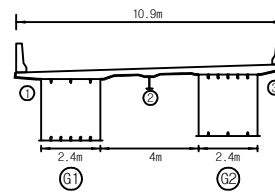면
례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 바닥판 하면 S1
			도면번호
			06

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	배수시설	배수관 부식				7	7.00	EA	
2	기준	바닥판	벽태		0.5	0.5	1	0.25	m ²	
3	기준	바닥판	벽태		0.2	2.0	1	0.40	m ²	
4	기준	배수시설	배수관 고정 플트탈락				1	1.00	EA	
5	기준	바닥판	철근노출		0.1	0.6	1	0.06	m ²	
6	기준	바닥판	벽태		0.5	0.5	1	0.25	m ²	
7	기준	바닥판	균열(0.3mm이만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
8	기준	바닥판	부식		0.5	0.2	1	0.10	m ²	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

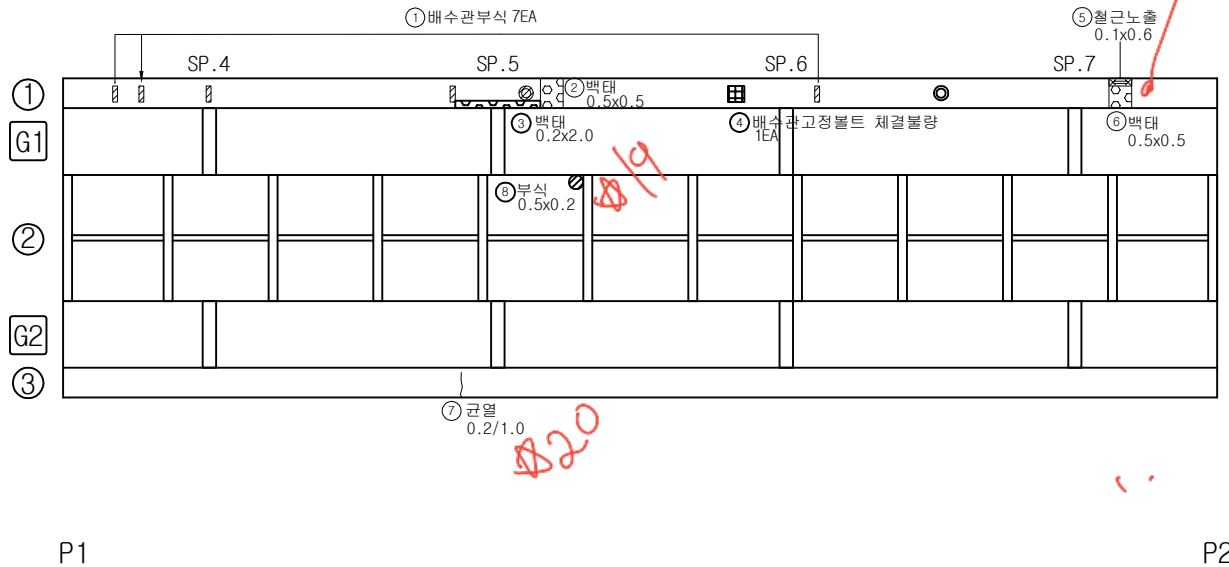

KEY PLAN

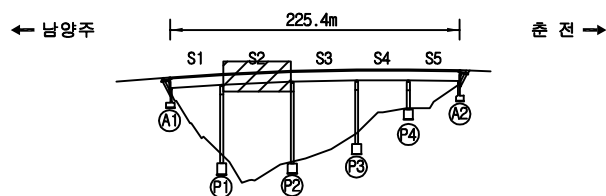

SECTION

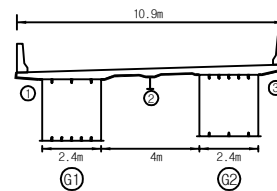면
례


균열	망상균열	재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 경밀안전점검용역
누수, 습윤부	벽태	원적물	도면명	마치고(상) 바닥판 하면 S2
철근노출	침하	열화	도면번호	07
부식	좌굴, 변형	기타		

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	충분리 및 백태		0.3	0.8	1	0.24	m ²	
2	기준	바닥판	백태		0.2	0.6	1	0.12	m ²	
3	기준	바닥판	백태		0.1	0.4	1	0.04	m ²	
4	기준	바닥판	백태		0.1	0.4	1	0.04	m ²	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 남양주


춘천 →

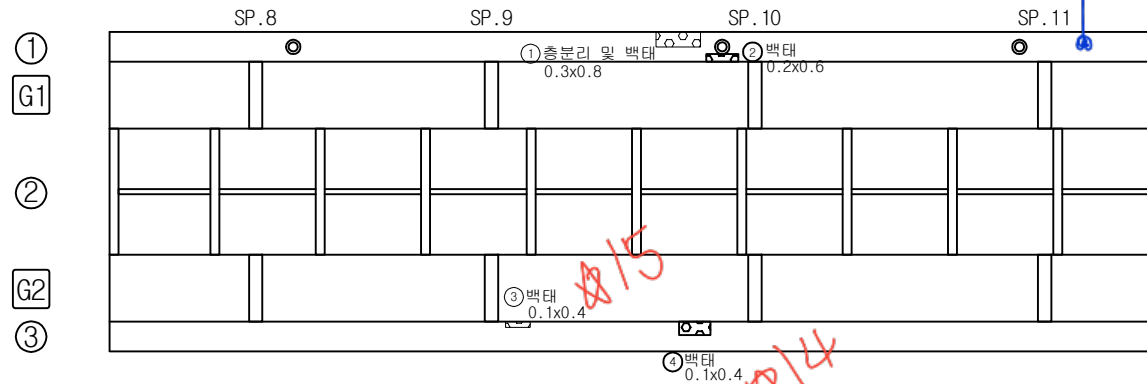


P2

P3

KEY PLAN

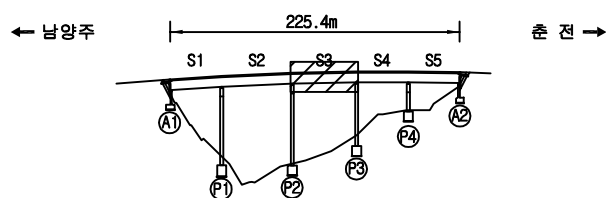

SECTION

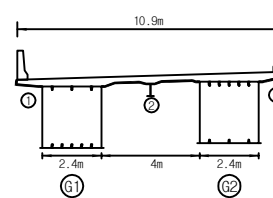

표제


구분	양상구분	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습관부	백태	원적물	국도46호선 마치고(상)동 4개소 경밀안전점검용역
철근노출	침하	열화	도면명
부식	좌굴, 변형	기타	마치고(상) 바닥판 하면 S3
			도면번호
			08

010~11 방수벽 외측 보수(S4)
012(S3)

손상 물량 표


← 남양주

→ 춘천

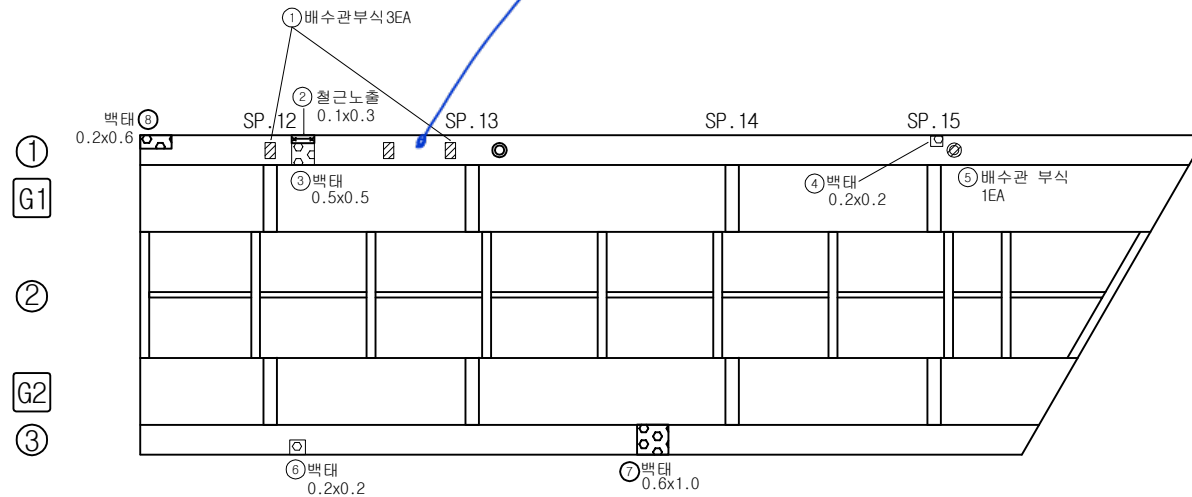


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기준	배수시설	배수관 부식				3	3.00	EA
2	기준	바닥판	철근노출		0.1	0.3	1	0.03	m ²
3	기준	바닥판	백태		0.5	0.5	1	0.25	m ²
4	기준	바닥판	백태		0.2	0.2	1	0.04	m ²
5	기준	배수시설	배수관 부식				1	1.00	EA
6	기준	바닥판	백태		0.2	0.2	1	0.04	m ²
7	기준	바닥판	백태		0.6	1.0	1	0.06	m ²
8	기준	바닥판	백태		0.2	0.6	1	0.12	m ²
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

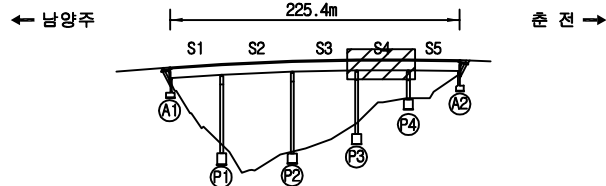

SECTION

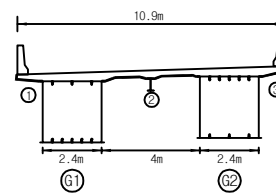


면 레

구멍	방수근열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬라브	백태	원적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 바닥판 하면 S4
			도면번호
			09

손상물량표

← 남양주

춘천 →

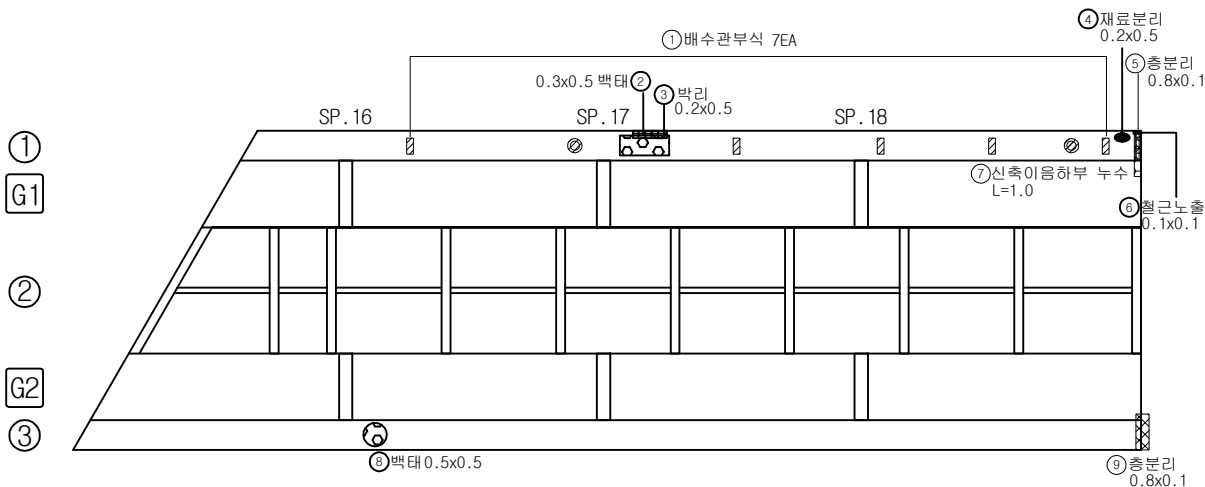


P4

A2

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	배수시설	배수관 부식				7	7.00	EA	
2	기준	바닥판	백태		0.3	0.5	1	0.15	m ²	
3	기준	바닥판	박리		0.2	0.5	1	0.10	m ²	
4	기준	바닥판	재료분리		0.2	0.5	1	0.10	m ²	
5	기준	바닥판	층분리		0.8	0.1	1	0.08	m ²	
6	기준	바닥판	철근노출		0.1	0.1	1	0.01	m ²	
7	기준	바닥판	하부 누수		1.0		1	1.00	m	
8	기준	바닥판	백태		0.5	0.3	1	0.25	m ²	
9	기준	바닥판	층분리		0.8	0.5	1	0.08	m ²	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 남양주

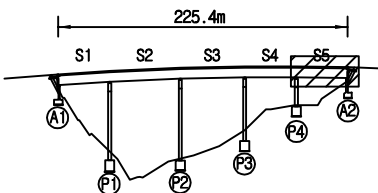

춘천 →

SECTION

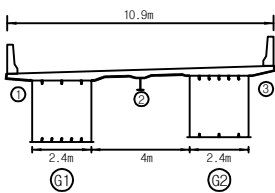

면
례



균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	원적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 경밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 바닥판 하면 S5
도면번호	10

손상물량표


← 남양주

춘천 →

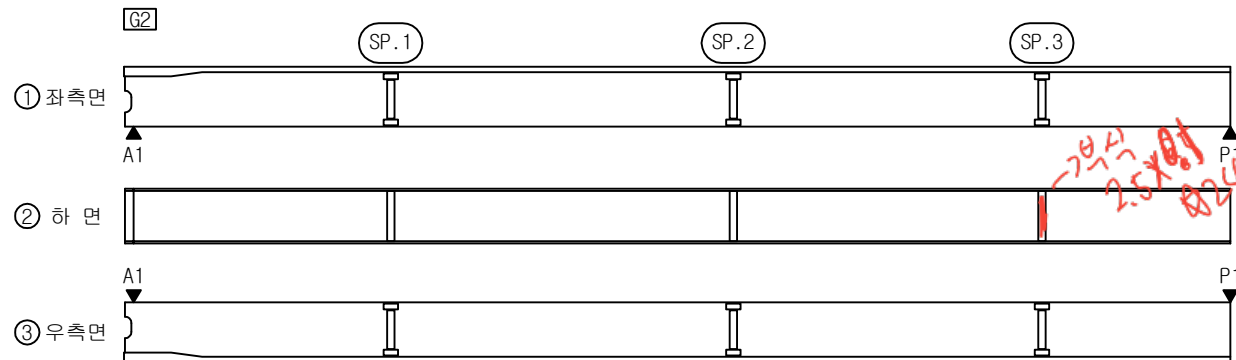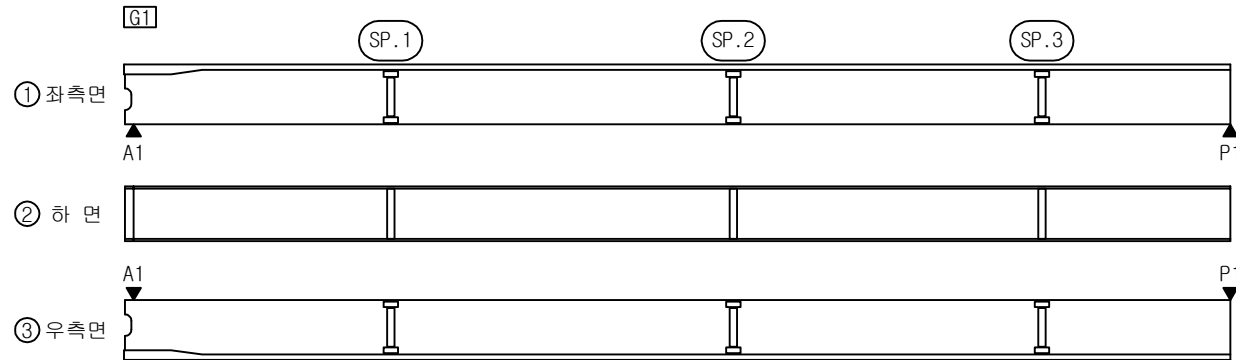


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

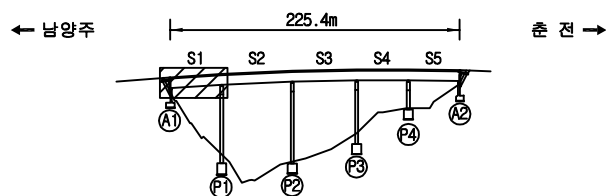


SECTION

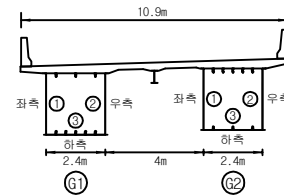

범례


구멍	망상균열	재분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회색물	중역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 거더외부 S1
			도면번호

손상물량표

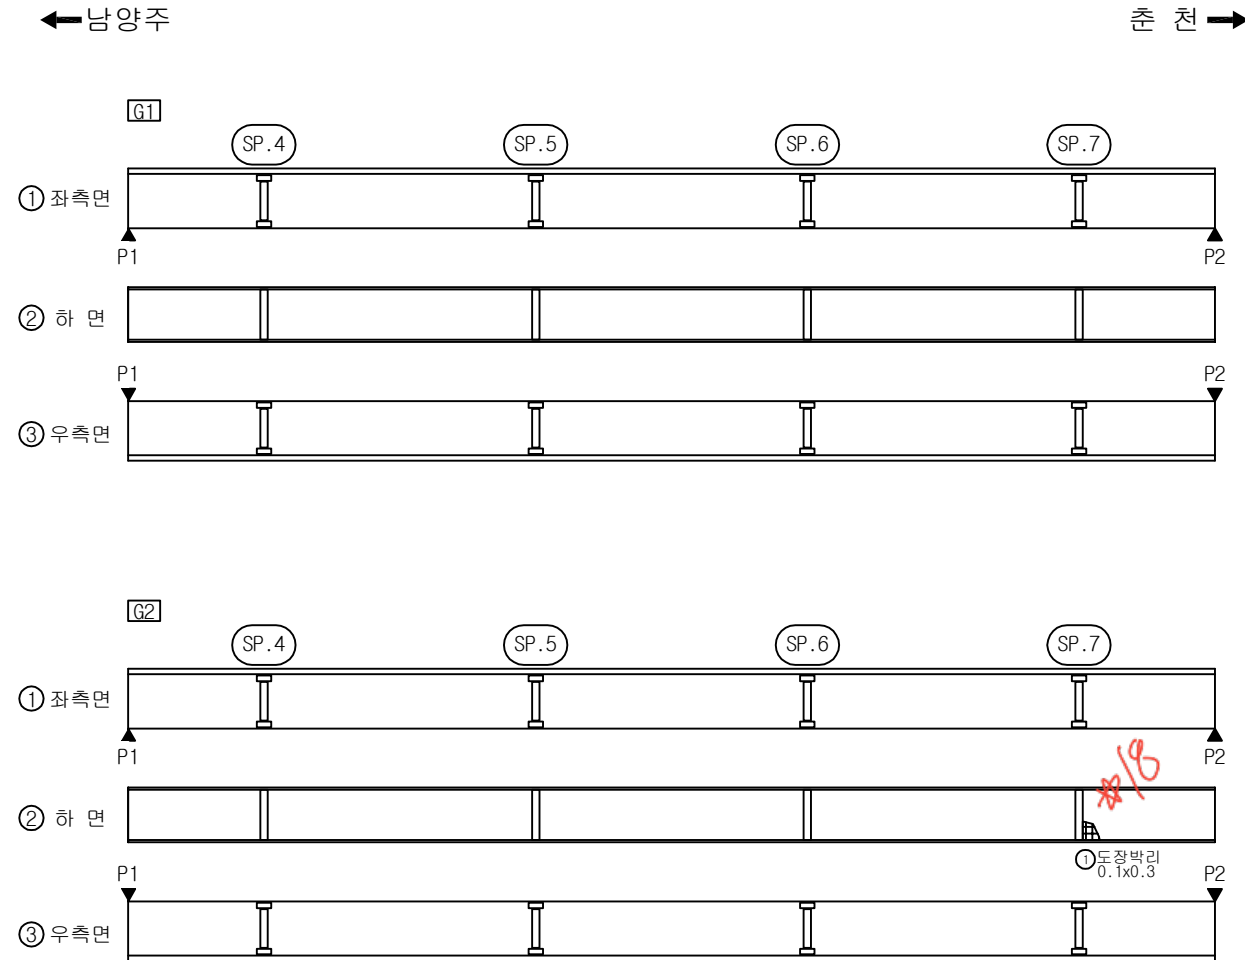


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거터외부	도장박리		0.1	0.3	1	0.03	m ²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

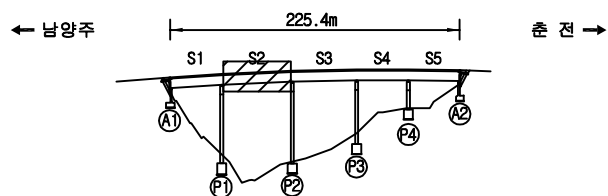


SECTION

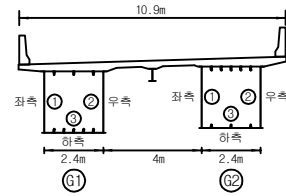면
례


균열	망상균열	재분리	발주처	의정부국토관리사무소
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부수, 슬라브	백태	회색물	도면명	마치고(상) 거터외부 S2
철근노출	침하	열화	도면번호	12
부식	좌굴, 변형	기타		

손상물량표

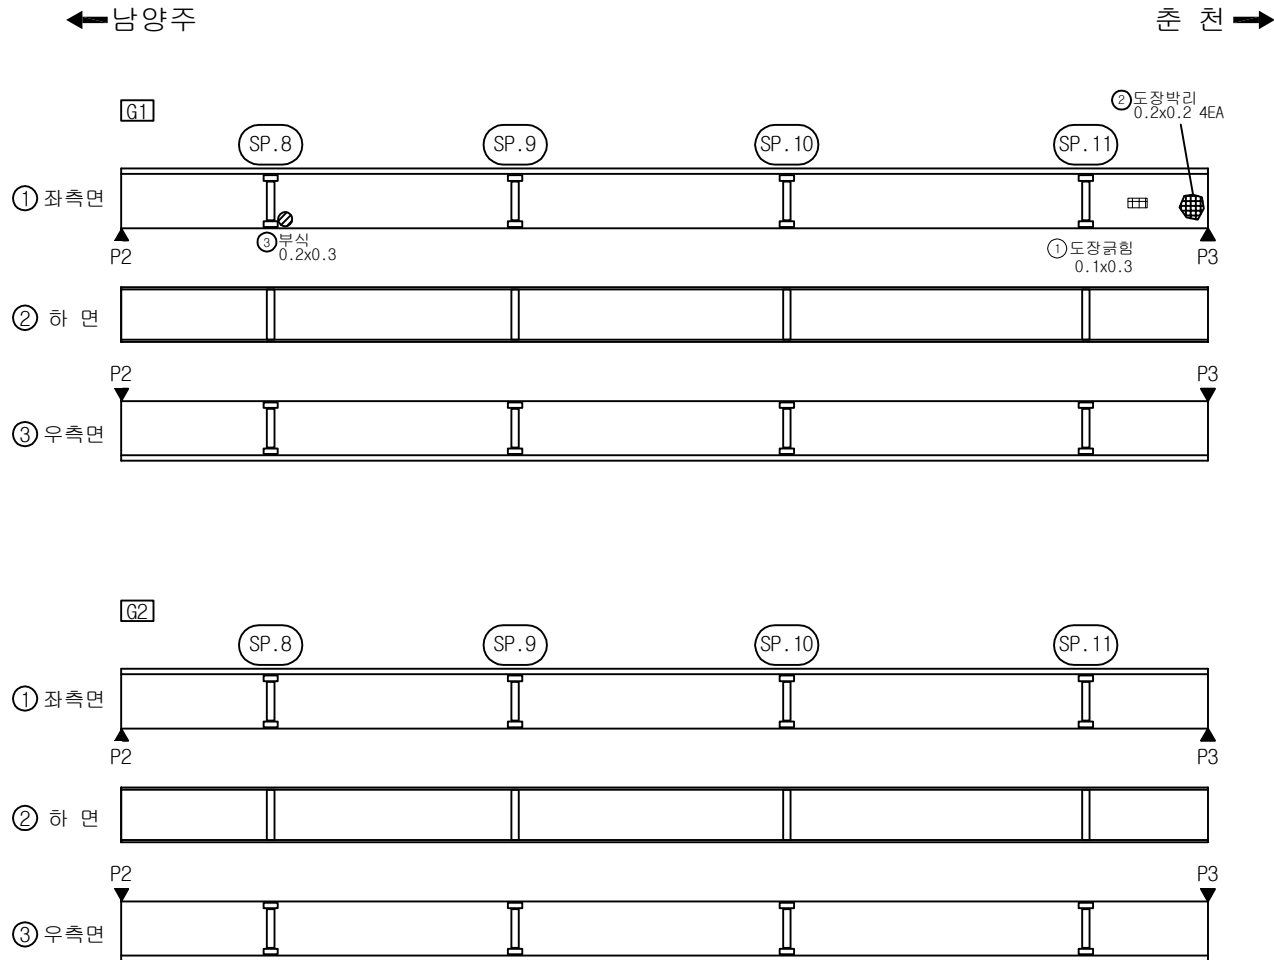


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거터외부	도장균형		0.1	0.3	1	0.03	m ²	
2	기준	거터외부	도장박리		0.2	0.2	4	0.16	m ²	
3	기준	거터외부	부식		0.2	0.3	1	0.06	m ²	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

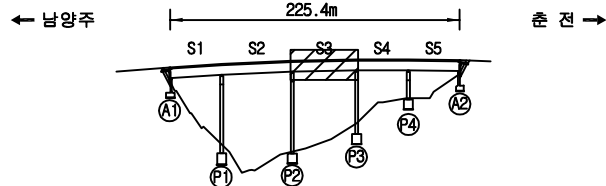

SECTION

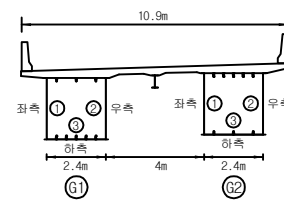


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	원적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 거터외부 S3
도면번호	13

손상물량표

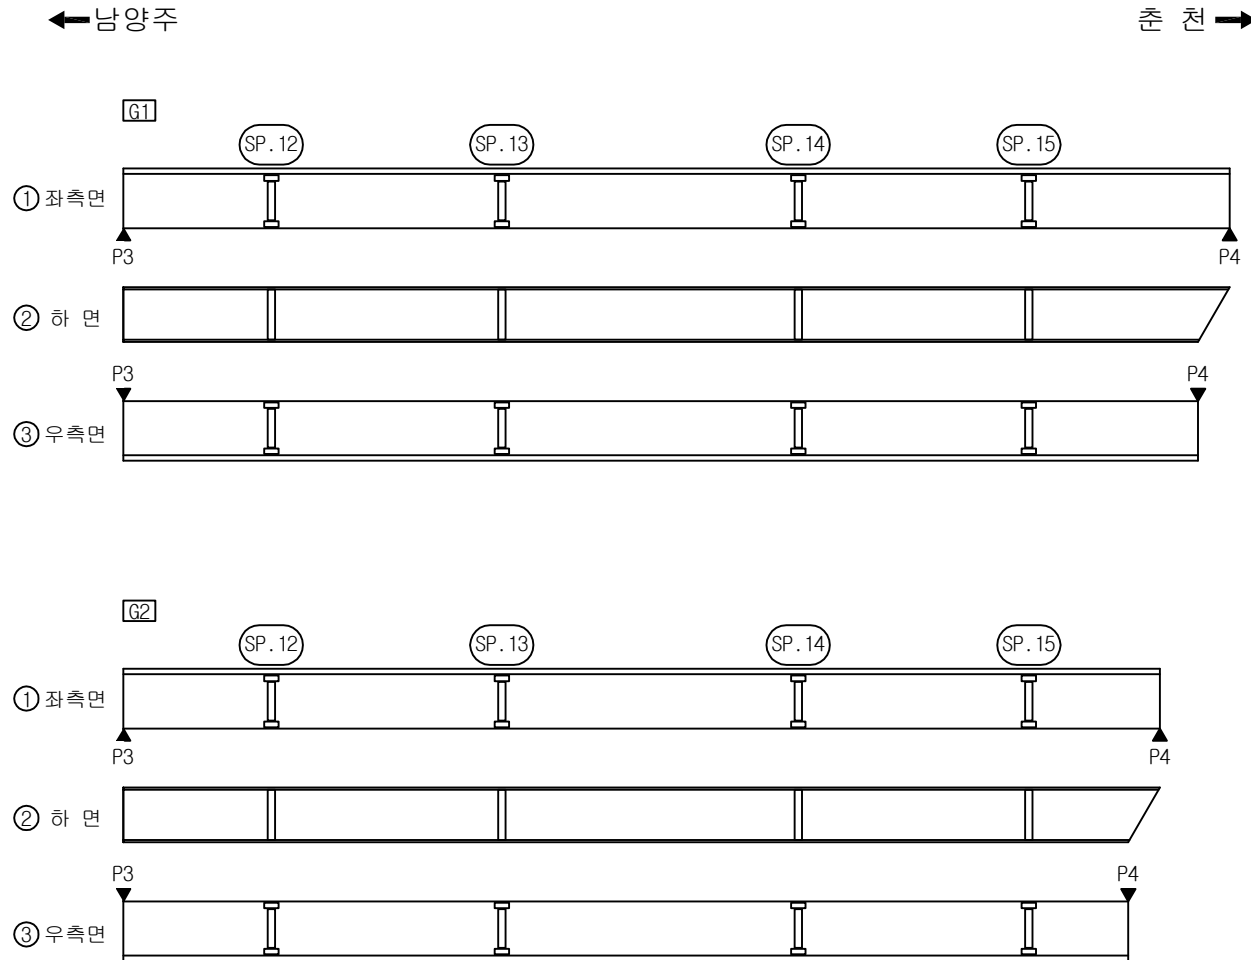


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

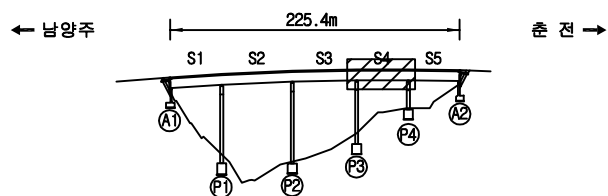

SECTION

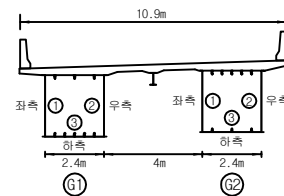



범례

구 결	망상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습관부	벽 태	회죽물	동 의 명
철근노출	침 하	열 화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			마치고(상) 거더외부 S4
			도면번호

손상물량표


← 남양주

춘천 →

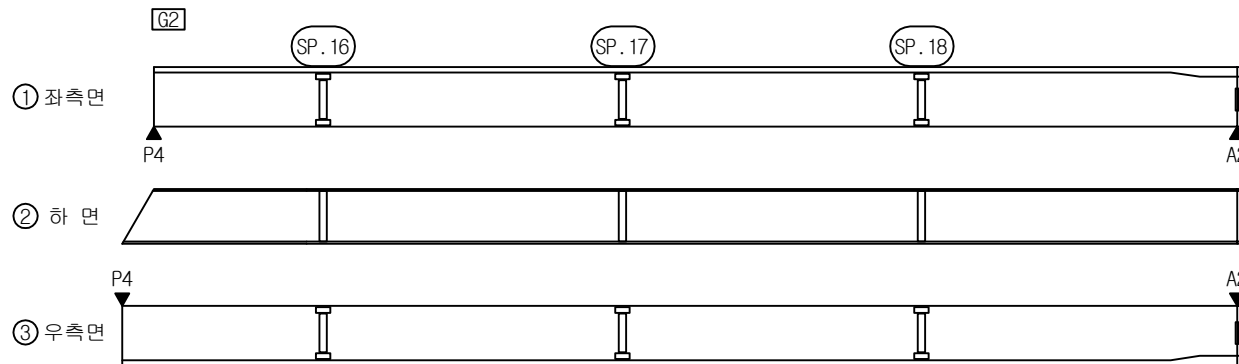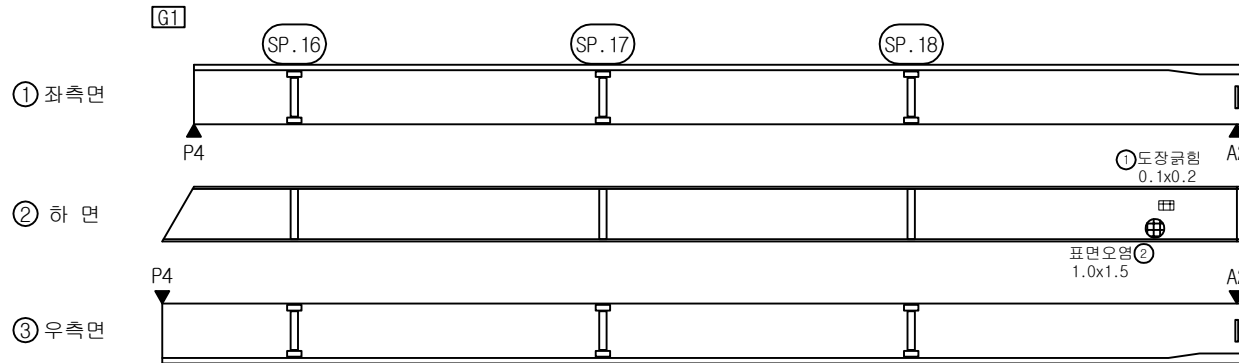


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거터외부	도장균형		0.1	0.2	1	0.02	m ²	
2	기준	거터외부	표면오염		1.0	1.5	1	1.50	m ²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

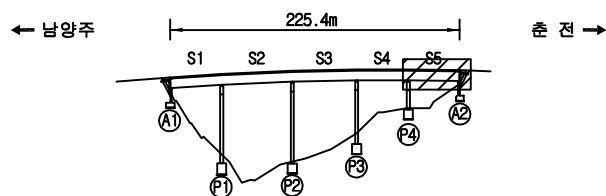


SECTION


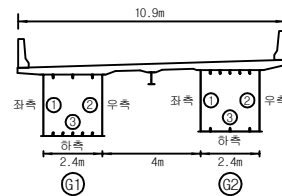


면

균열	망상균열	재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
누수, 습윤부	백태	회색물	도면명	마치고(상) 거터외부 S5
철근노출	침하	열화	도면번호	15
부식	좌굴, 변형	기타		

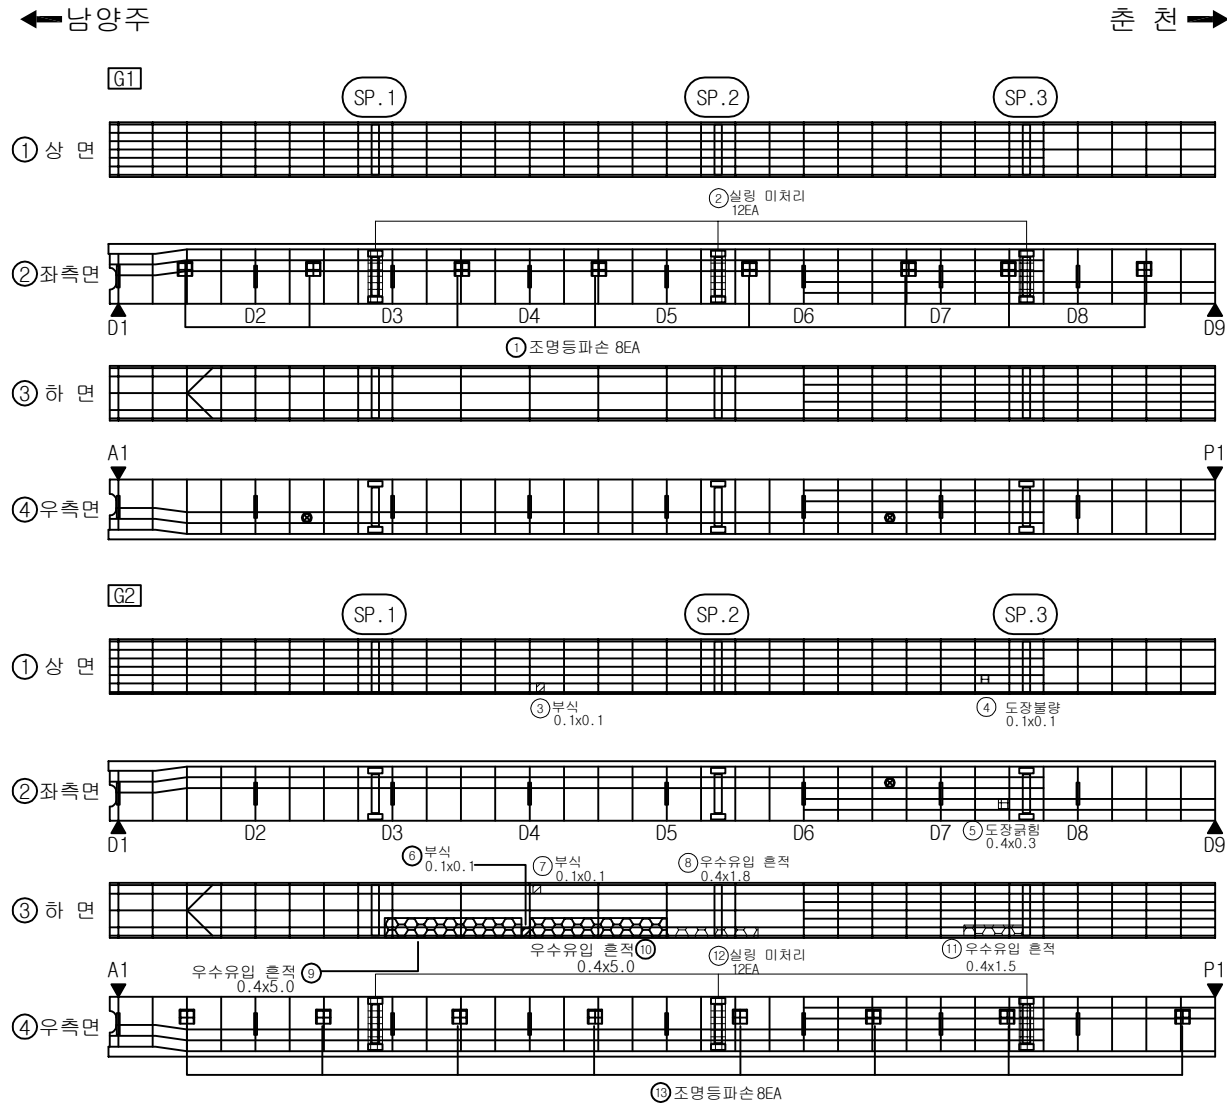

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	거터내부	조명등 파손				8	8.00	EA
2	기존	거터내부	실링미처리				12	12.00	EA
3	기존	거터내부	부식		0.1	0.1	1	0.01	m ²
4	기존	거터내부	도장결함		0.1	0.1	1	0.01	m ²
5	기존	거터내부	도장결함		0.4	0.3	1	0.12	m ²
6	기존	거터내부	부식		0.1	0.1	1	0.01	m ²
7	기존	거터내부	부식		0.1	0.1	1	0.01	m ²
8	기존	거터내부	우수유입흔적		0.4	1.8	1	0.72	m ²
9	기존	거터내부	우수유입흔적		0.4	5.0	1	2.00	m ²
10	기존	거터내부	우수유입흔적		0.4	5.0	1	2.00	m ²
11	기존	거터내부	우수유입흔적		0.4	1.5	1	0.60	m ²
12	기존	거터내부	실링미처리				12	12.00	EA
13	기존	거터내부	조명등 파손				8	8.00	EA
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

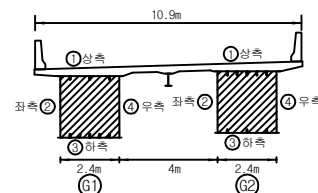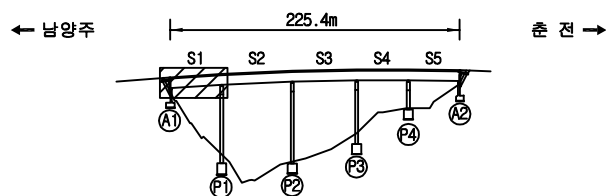


구	면	양상구면	재료분리
편지, 공동	벽리, 파손	물고임, 결빙	
누수, 습윤부	벽면	벽적물	
철근노출	침하	열화	
부식	좌굴, 변형	기타	

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 거터내부 S1
도면번호	16

← 남양주

춘천 →

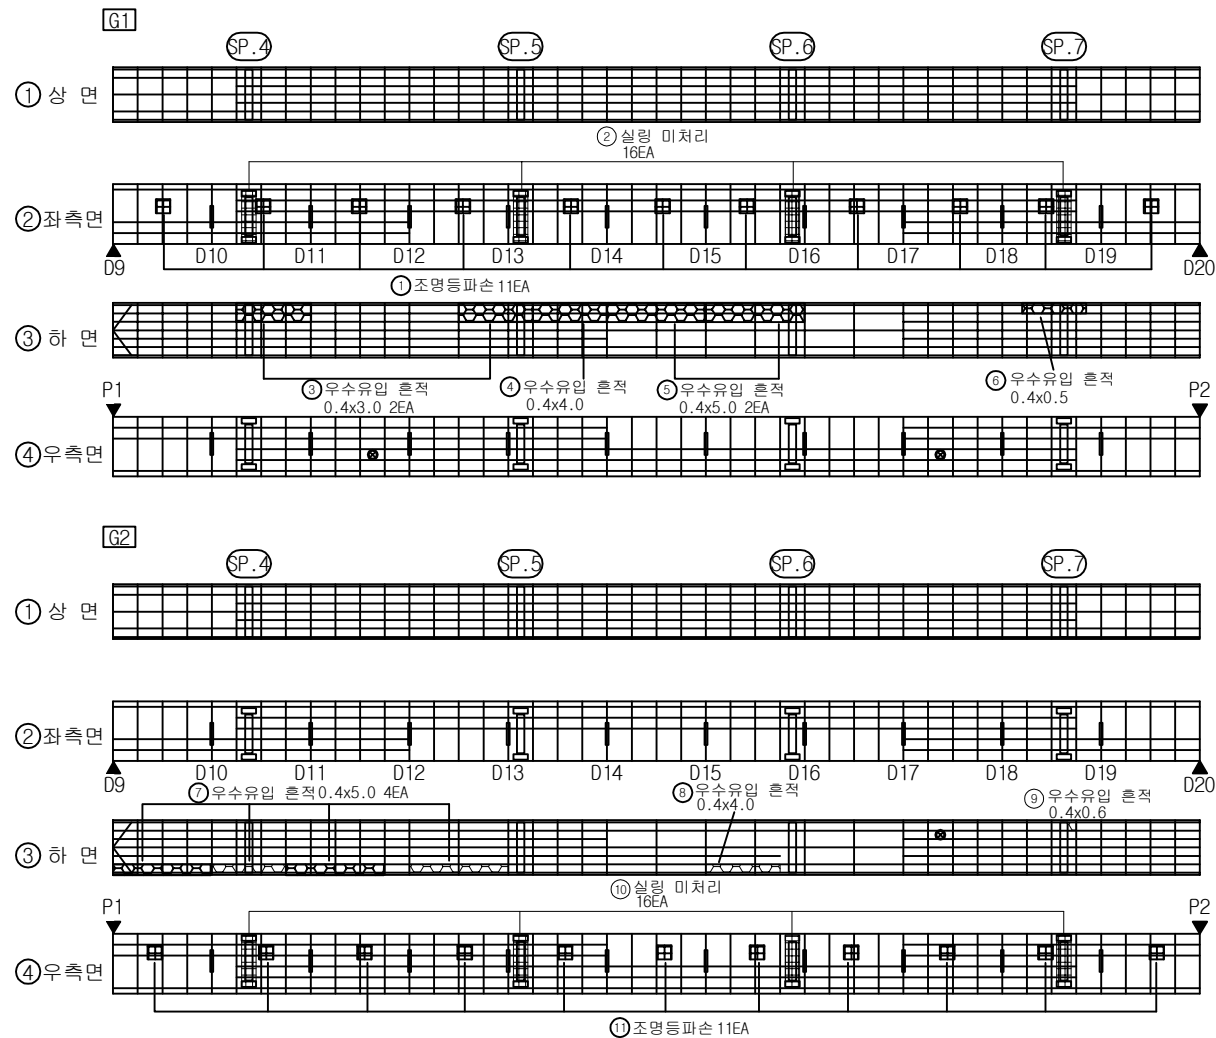


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	거더내부	조명등 파손				11	11.00	EA
2	기존	거더내부	실링미처리				16	16.00	EA
3	기존	거더내부	우수유입흔적		0.4	3.0	1	2.40	m ²
4	기존	거더내부	우수유입흔적		0.4	4.0	1	1.60	m ²
5	기존	거더내부	우수유입흔적		0.4	5.0	1	4.00	m ²
6	기존	거더내부	우수유입흔적		0.4	5.0	1	2.00	m ²
7	기존	거더내부	우수유입흔적		0.4	0.5	1	0.80	m ²
8	기존	거더내부	우수유입흔적		0.4	5.0	1	2.00	m ²
9	기존	거더내부	우수유입흔적		0.4	5.0	1	2.00	m ²
10	기존	거더내부	실링미처리				16	16.00	EA
11	기존	거더내부	조명등 파손				11	11.00	EA
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 남양주

춘천 →

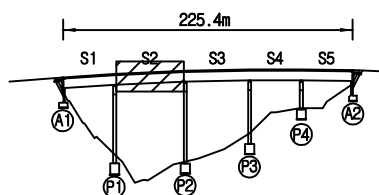



SECTION

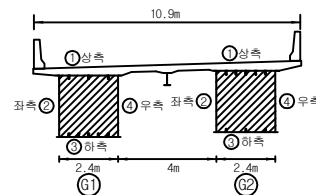면
례

구멍	망상구멍	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 거더내부 S2
			도면번호
			17

← 남양주

춘천 →

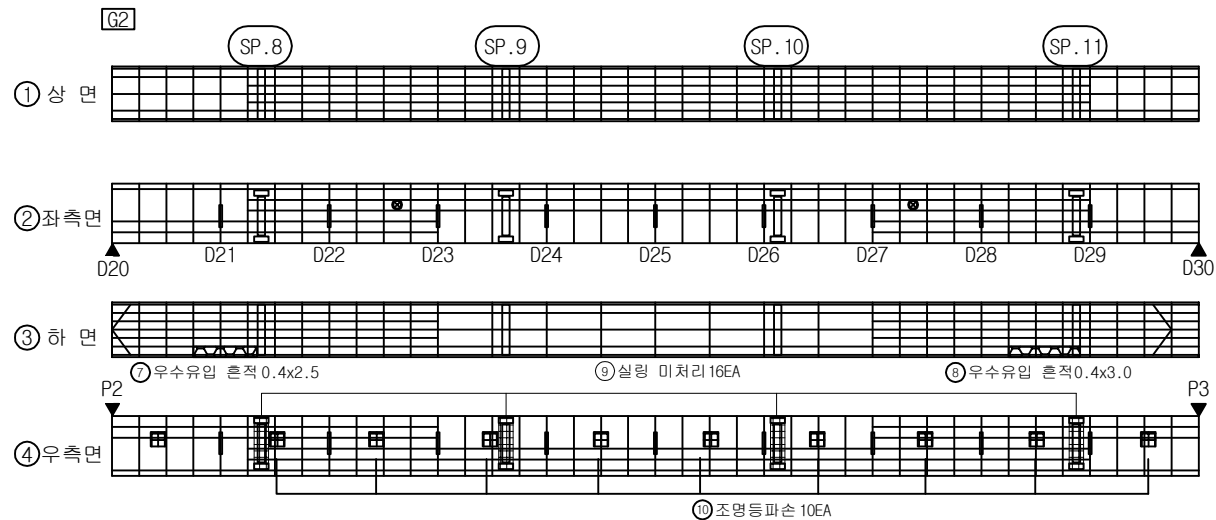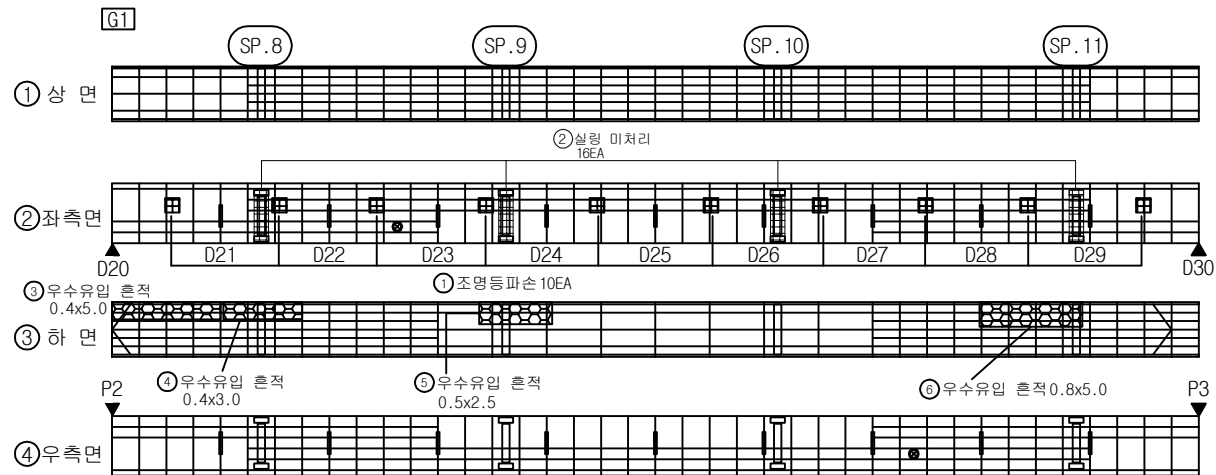


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	거터내부	조명등 파손				10	10.00	EA
2	기존	거터내부	실링미처리				16	16.00	EA
3	기존	거터내부	우수유입흔적		0.4	5.0	1	2.00	m ²
4	기존	거터내부	우수유입흔적		0.4	3.0	1	1.20	m ²
5	기존	거터내부	우수유입흔적		0.5	2.5	1	1.25	m ²
6	기존	거터내부	우수유입흔적		0.8	5.0	1	4.00	m ²
7	기존	거터내부	우수유입흔적		0.4	2.5	1	1.00	m ²
8	기존	거터내부	우수유입흔적		0.4	3.0	1	1.20	m ²
9	기존	거터내부	실링미처리				16	16.00	EA
10	기존	거터내부	조명등 파손				10	10.00	EA
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 남양주

춘천 →

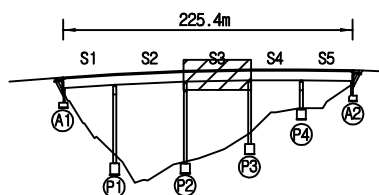

SECTION

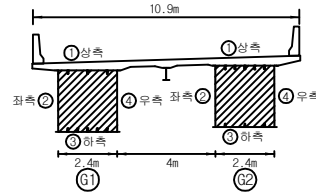



범례

구멍	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	원적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 거터내부 S3
도면번호	18

← 남양주

춘천 →

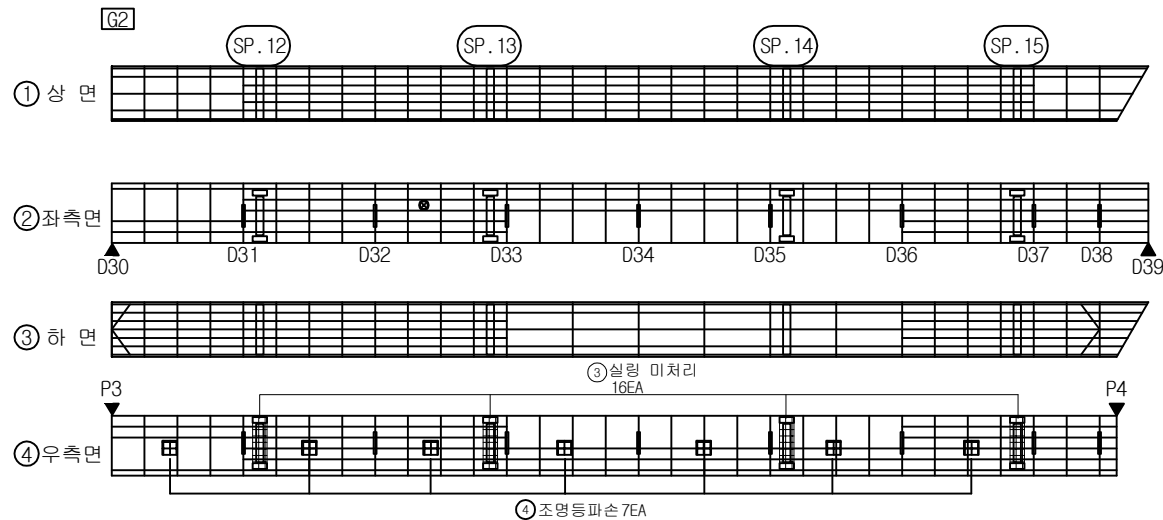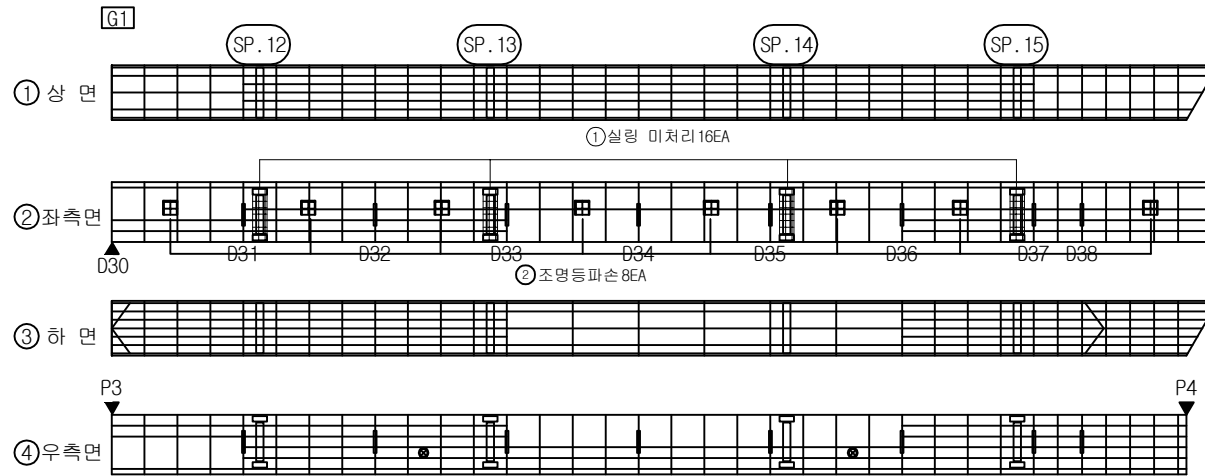


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	거더내부	실링미처리				16	16.00	EA
2	기존	거더내부	조명등 파손				8	8.00	EA
3	기존	거더내부	실링미처리				16	16.00	EA
4	기존	거더내부	조명등 파손				7	7.00	EA
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 남양주

춘천 →

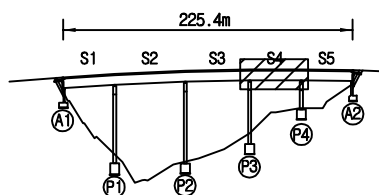



SECTION

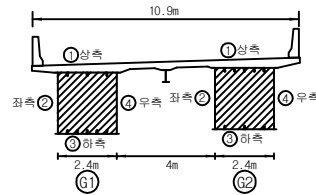면
례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 거더내부 S4
			도면번호
			19

← 남양주

춘천 →

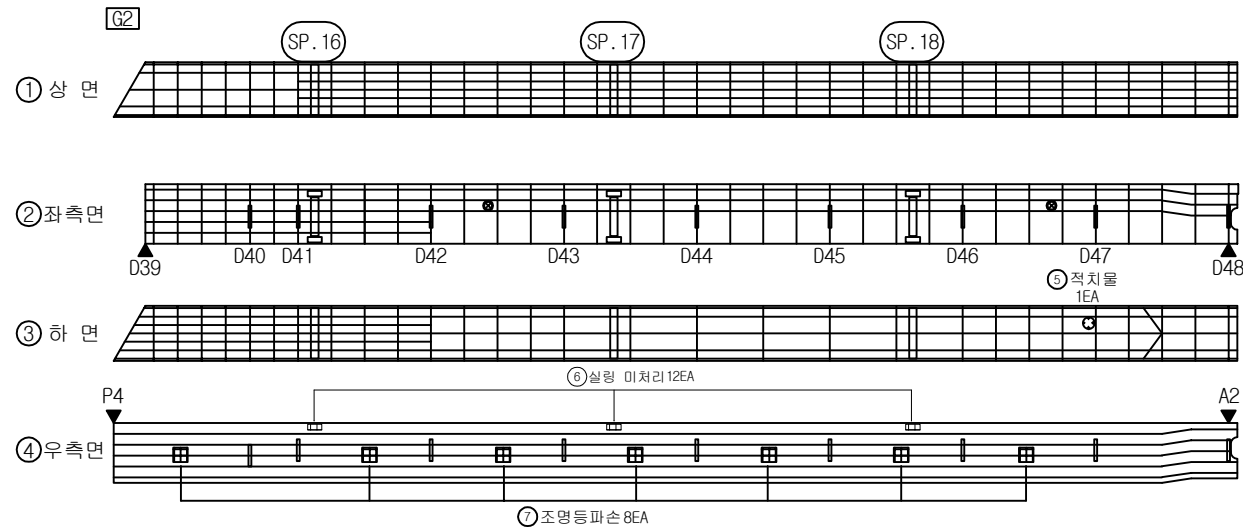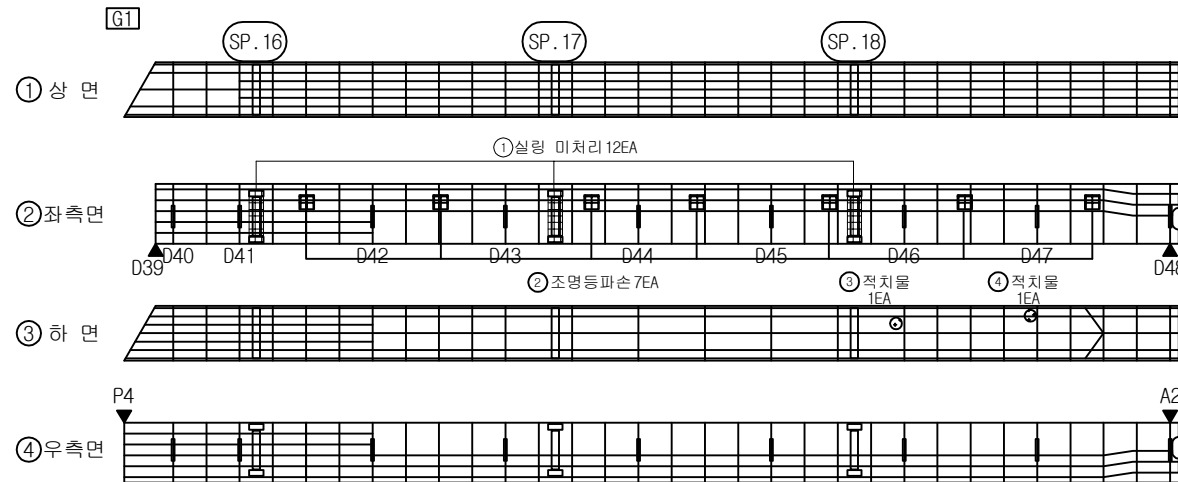


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	거터내부	실링미처리				12	12.00	EA
2	기존	거터내부	조명등 파손				7	7.00	EA
3	기존	거터내부	적치물				1	1.00	EA
4	기존	거터내부	적치물				1	1.00	EA
5	기존	거터내부	적치물				1	1.00	EA
6	기존	거터내부	실링미처리				12	12.00	EA
7	기존	거터내부	조명등 파손				8	8.00	EA
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

← 남양주

춘천 →

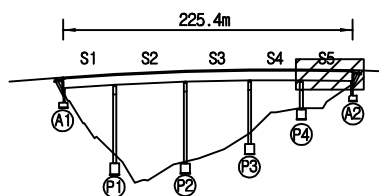


SECTION

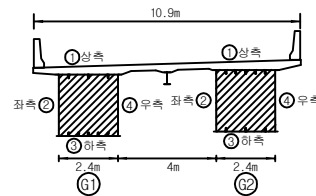면
례

구멍	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 거터내부 S5
도면번호	20

손상물량표

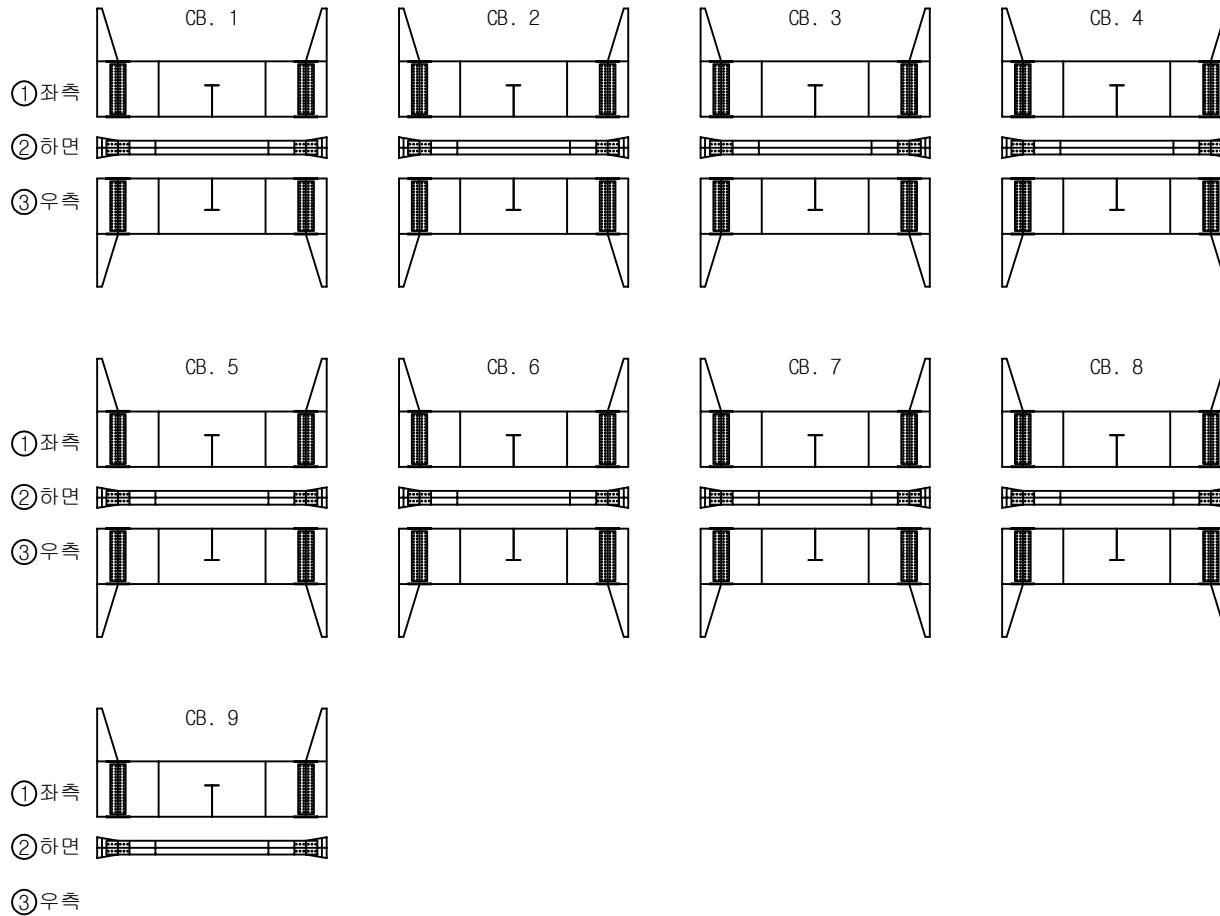


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

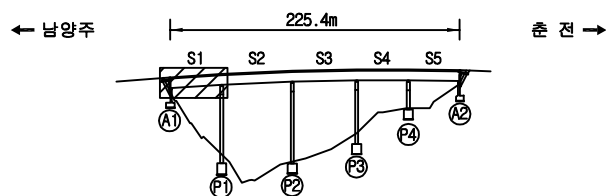


SECTION

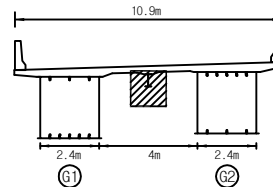면
례


구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 가로보 S1(G1~G2)
			도면번호

손상물량표

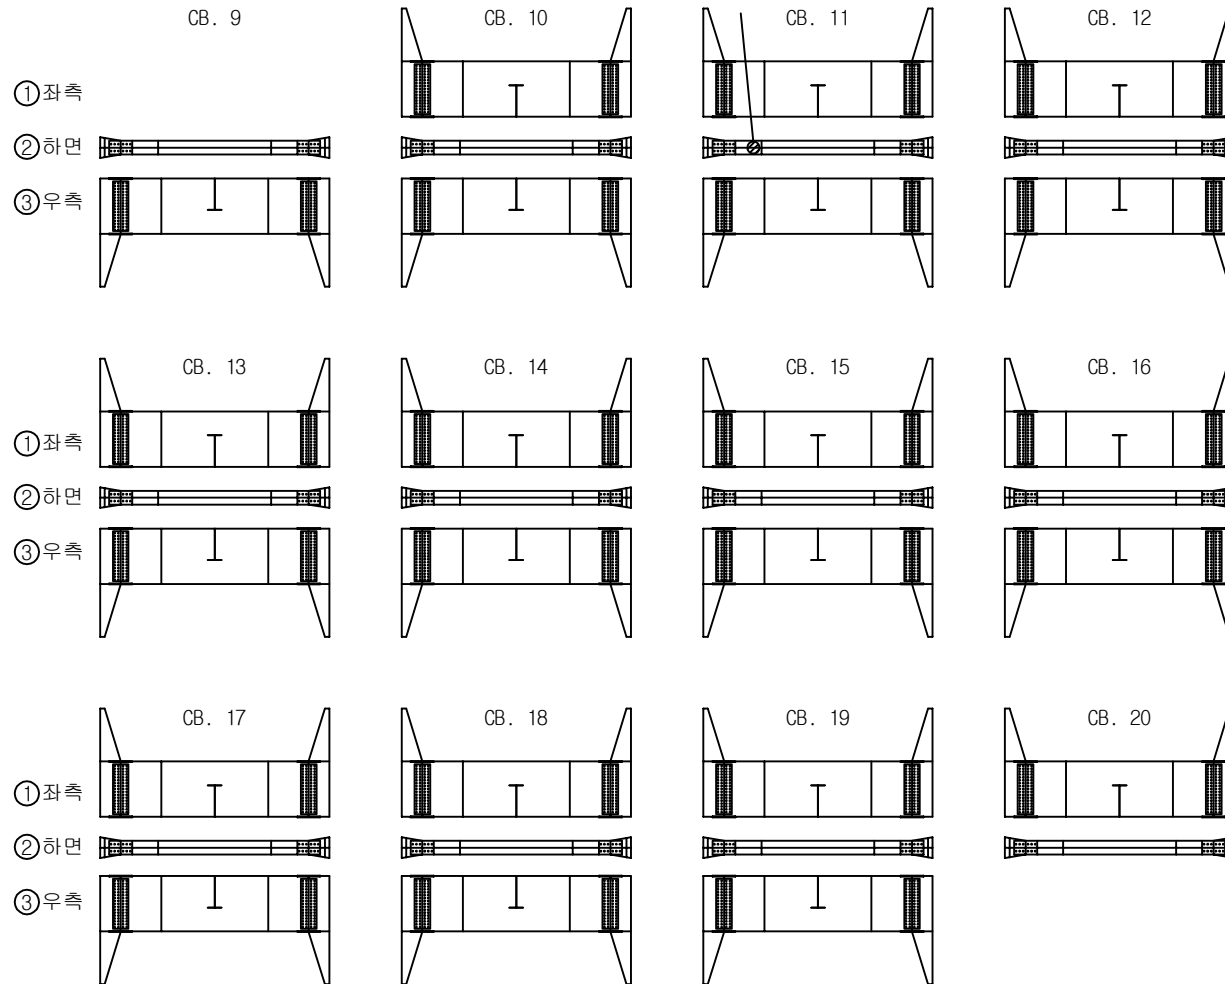


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량 단위	
1	기준	가로보	점부식		0.5	0.3	1	0.15	m
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

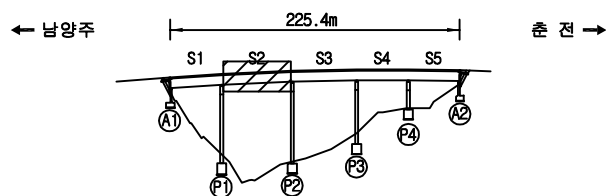


SECTION

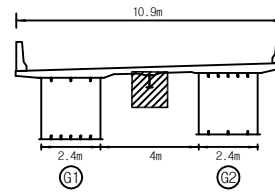면
례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 가로보 S2(G1~G2)
			도면번호
			22


13 = (정) 방로외측 백래

손상물량표

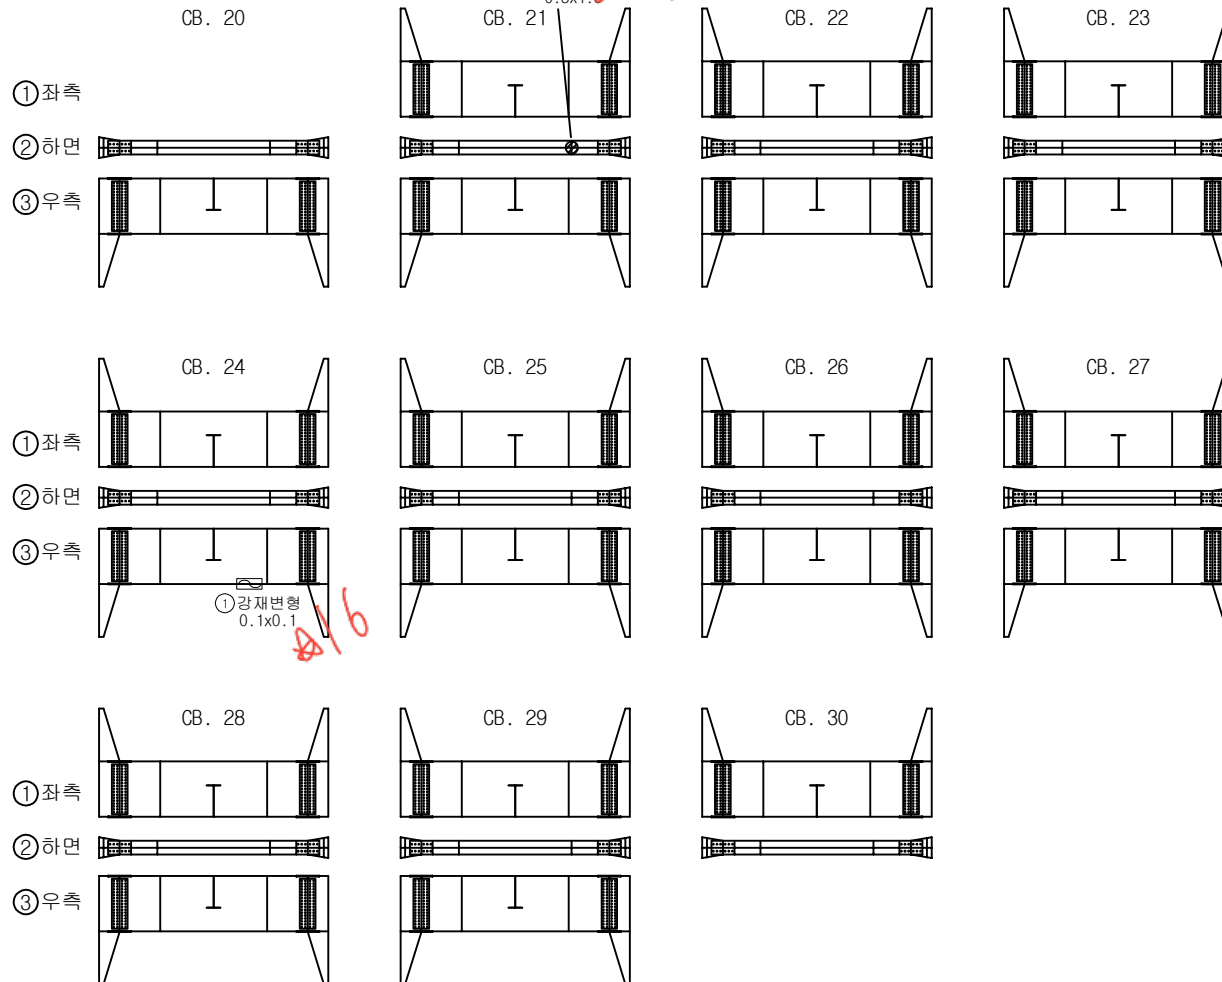


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기준	가로보	강재변형		0.1	0.1	1	0.01	m ²
2	기준	가로보	정부식		0.3	1.0	1	0.30	m ²
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

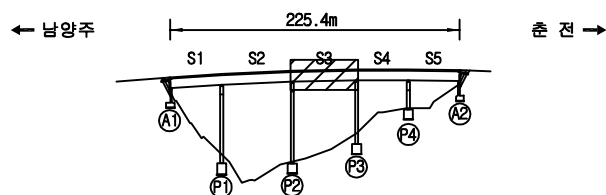


SECTION

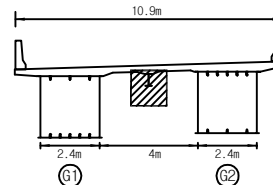

표


구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 가로보 S3(G1~G2)
			도면번호
			23

손상물량표

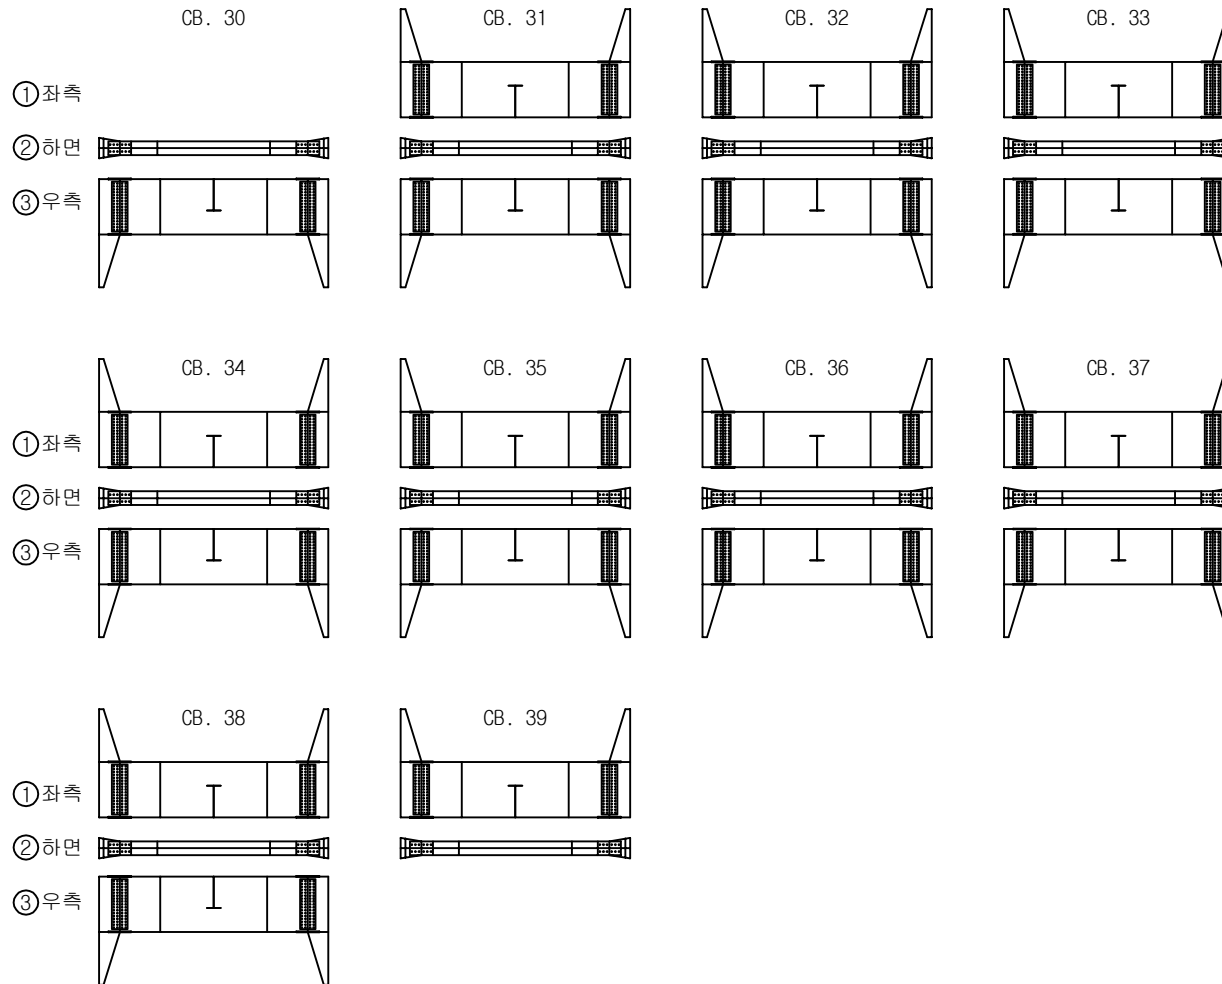


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

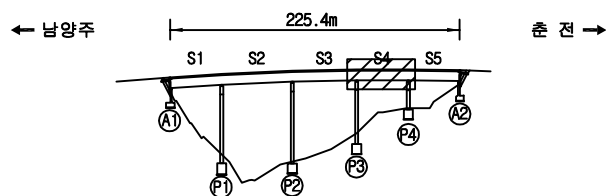


SECTION

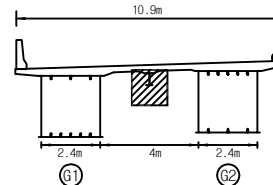면
례


구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 가로보 S4(G1~G2)
			도면번호
			24

손상물량표

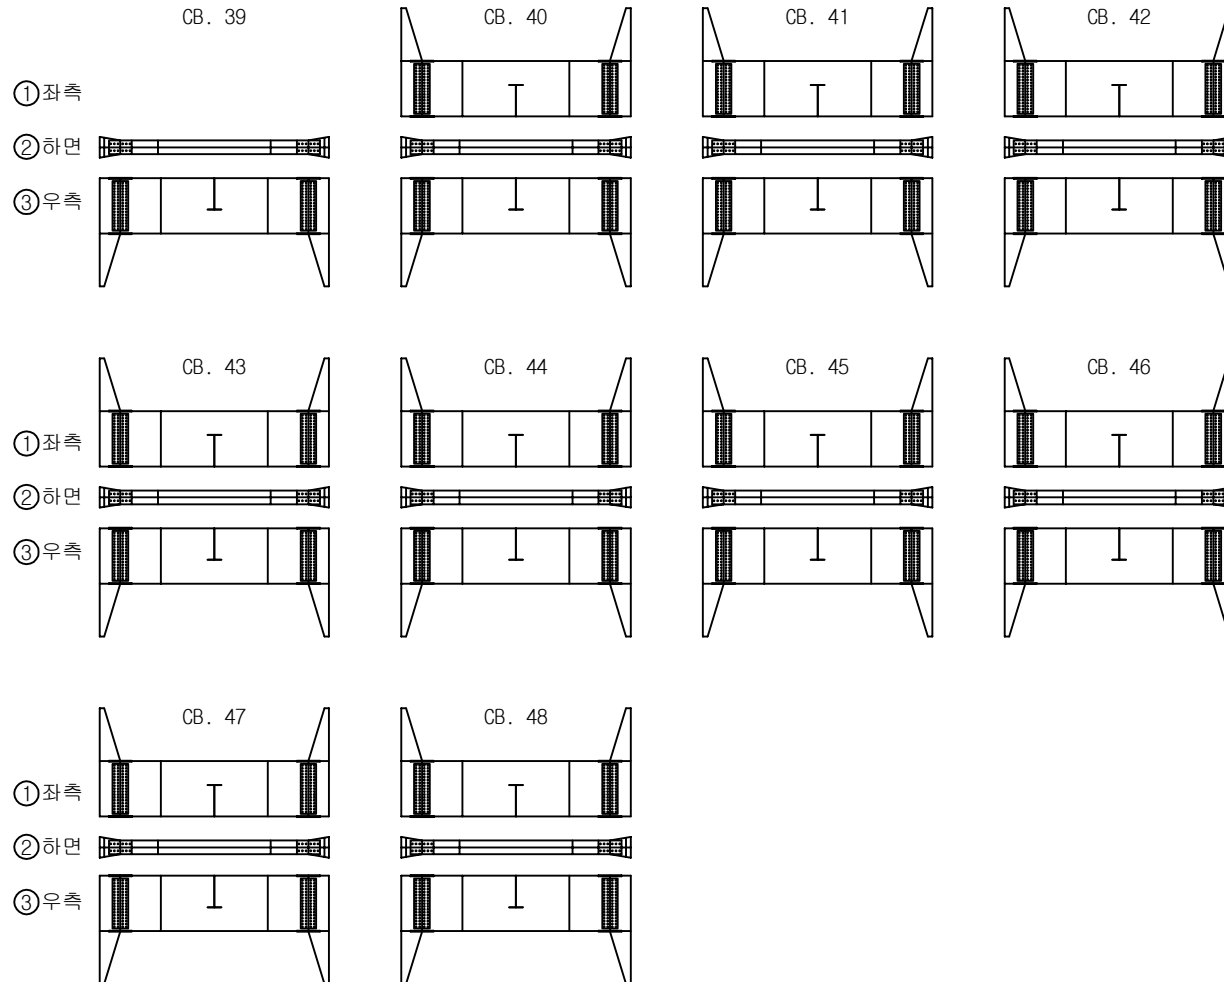


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

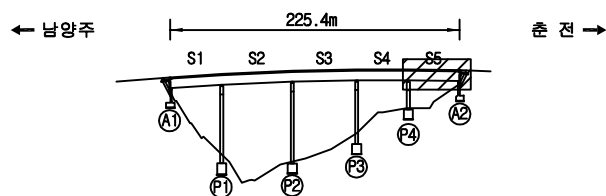


SECTION

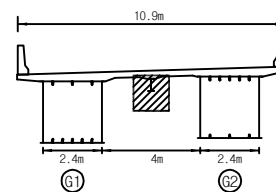

단면


구멍	망상균열	재분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 가로보 S5(G1~G2)
			도면번호
			25

손상물량표

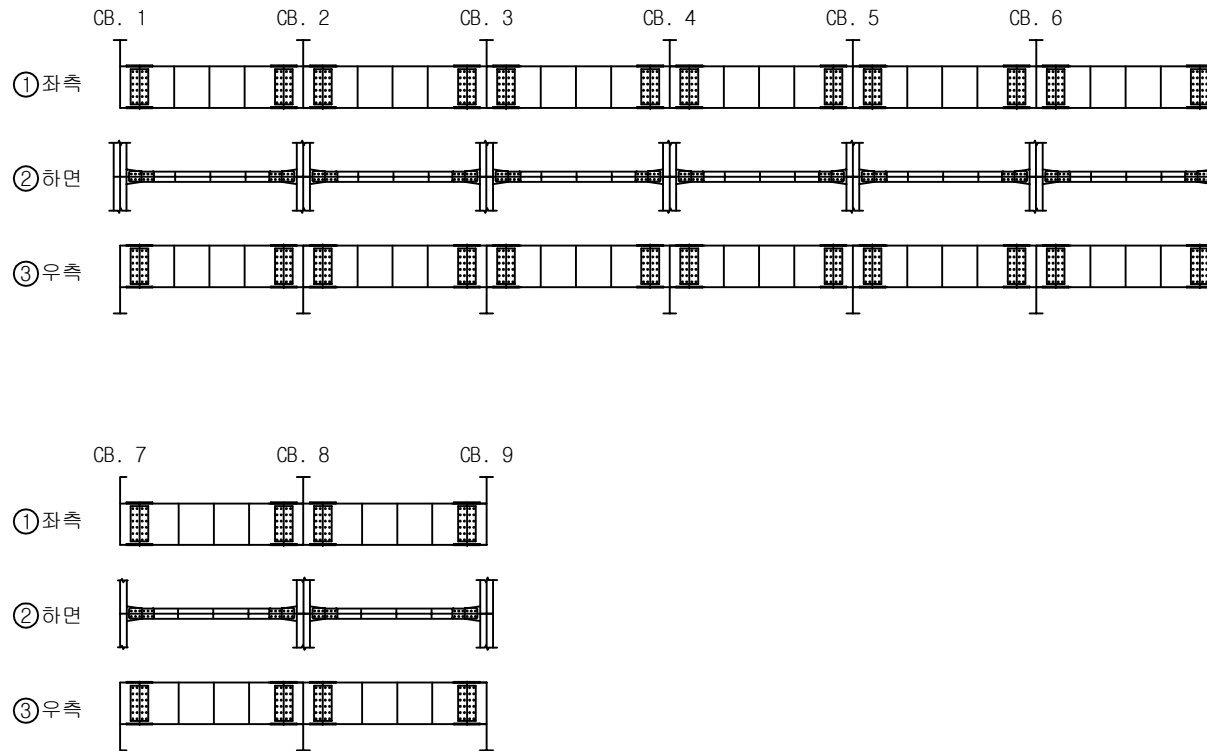


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

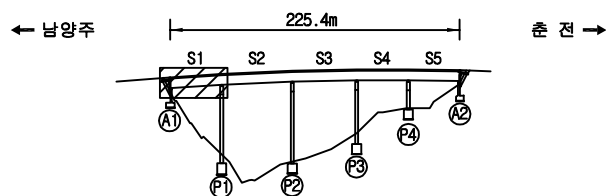

SECTION

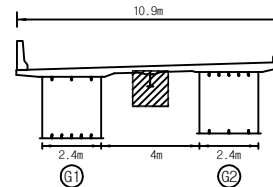


단면


구멍	망상균열	재용분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부식, 습윤부	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 세로보 S1(G1~G2)
			도면번호
			26

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기준	세로보	정부식		0.2	0.2	2	0.08	m ²
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

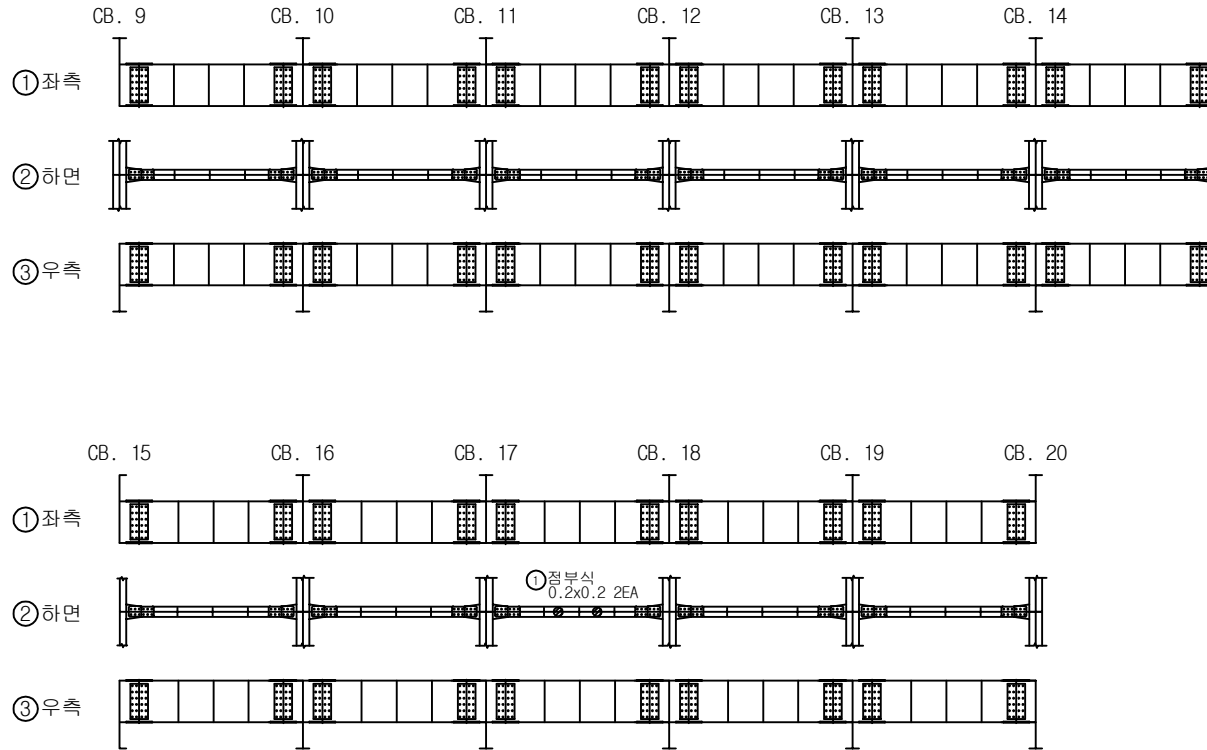

KEY PLAN

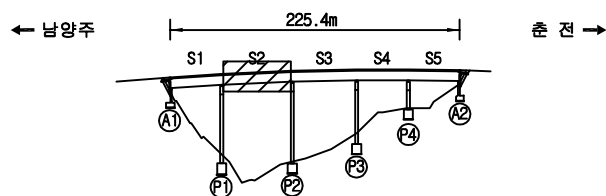


SECTION

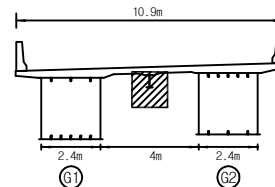면
례


구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 세로보 S2(G1~G2)
			도면번호
			27

손상물량표

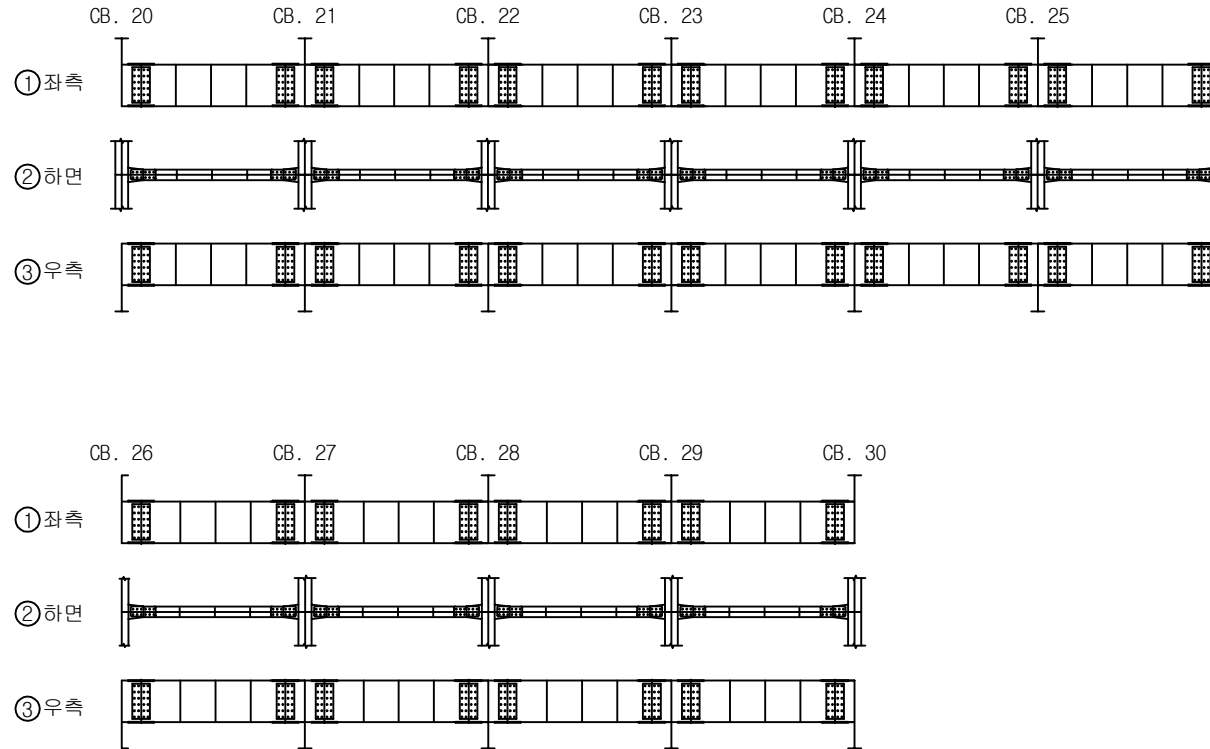


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

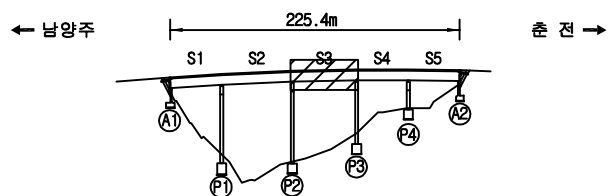

SECTION

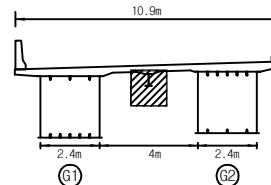


표

구멍	망상균열	재용분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽면	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 세로보 S3(G1~G2)
도면번호	28

손상물량표

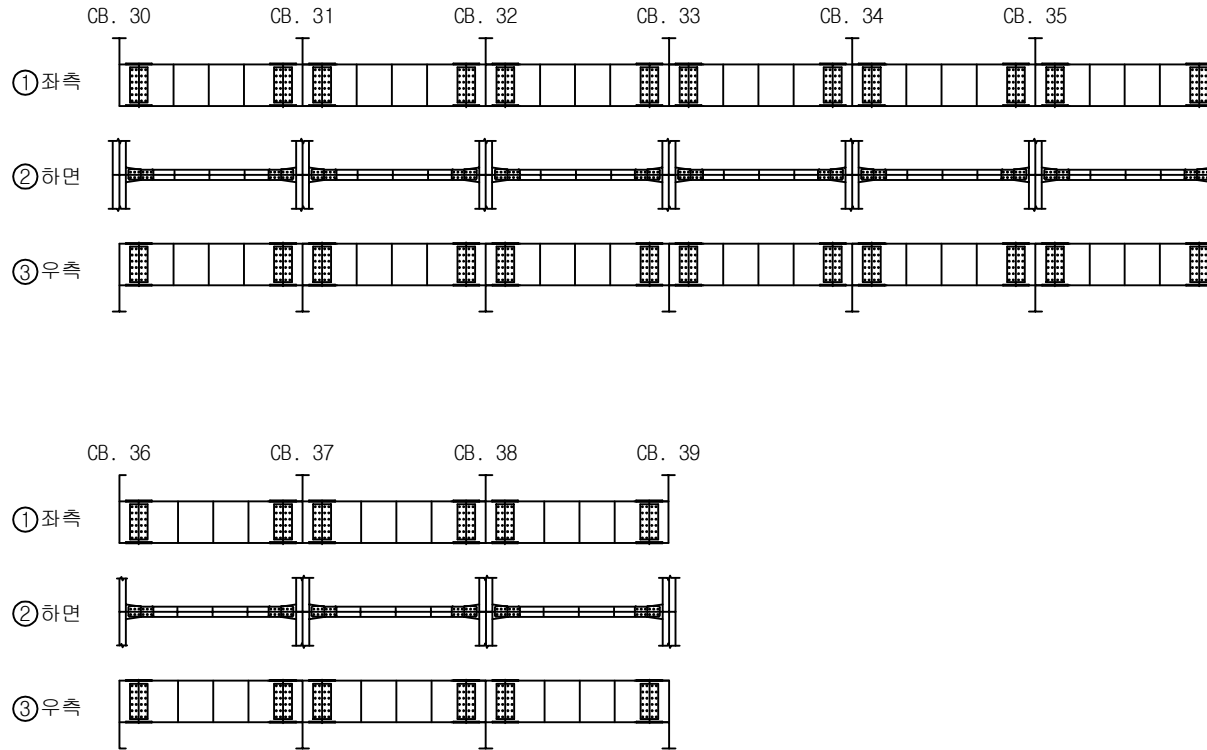


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

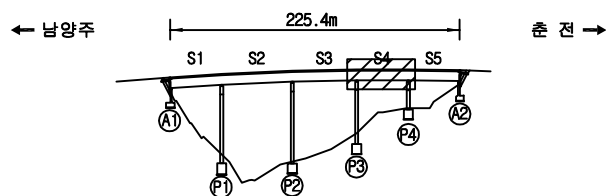


SECTION

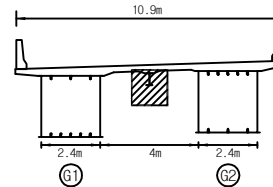면
례


구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 세로보 S4(G1~G2)
			도면번호
			29

손상물량표

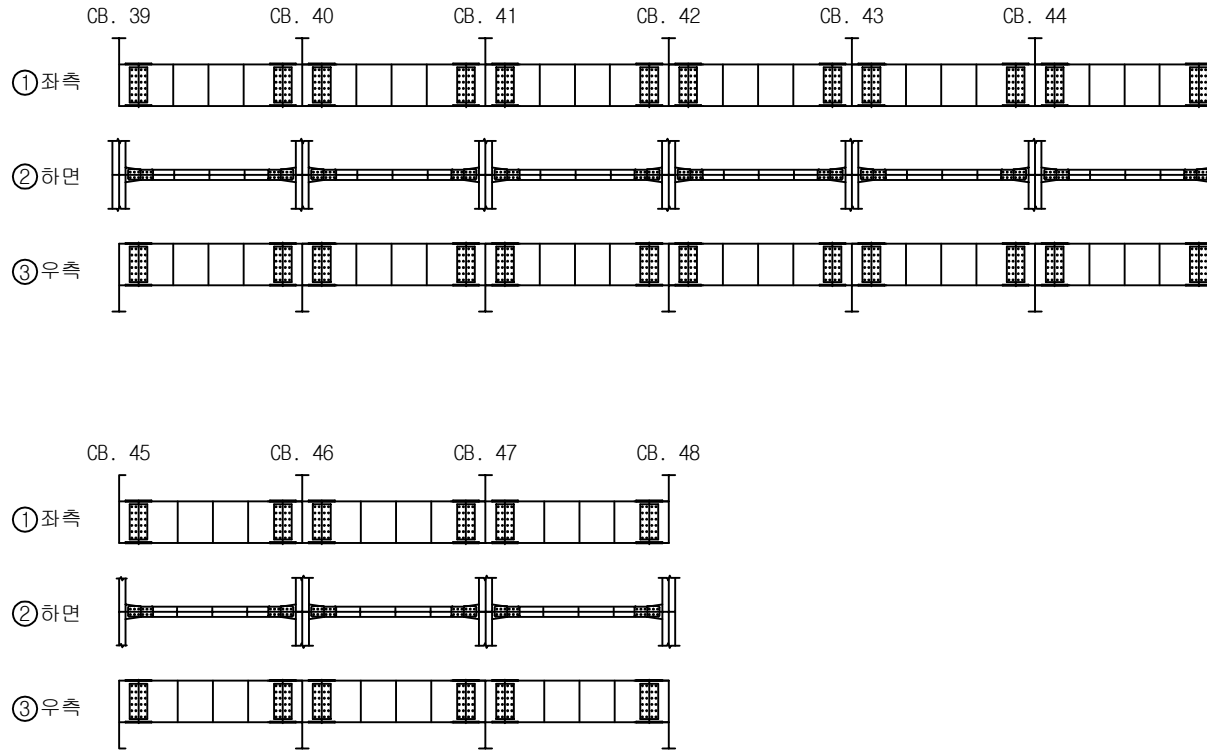


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

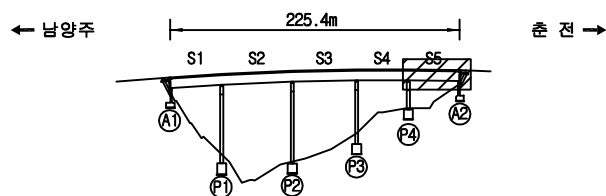

SECTION

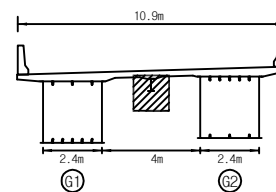
면
례

구 결	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽면	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	마치고(상) 세로보 S5(G1~G2)
도 면 번호	30

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

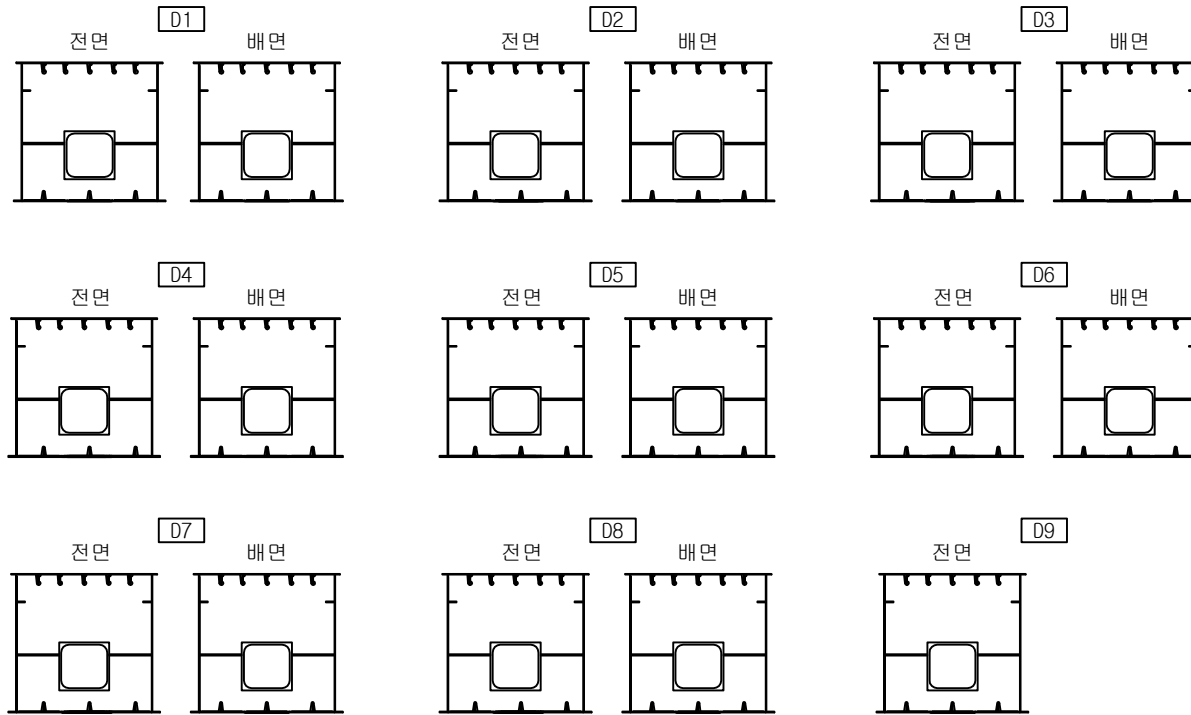

KEY PLAN

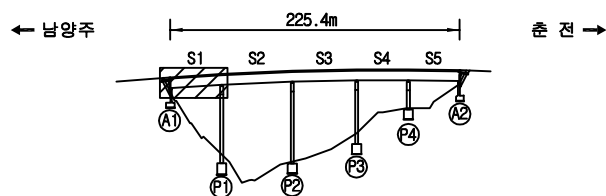

SECTION

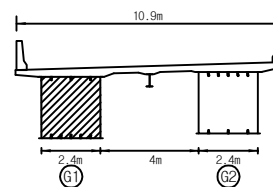
면
례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬라브	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 격벽 S1-G1
			도면번호
			31


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

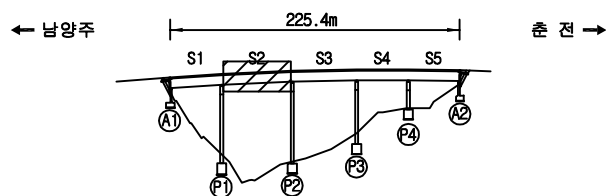

SECTION

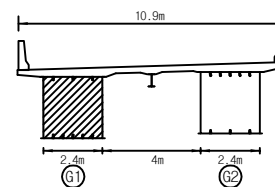면
례


	콘크리트		강철근		방사콘크리트		재용분리
	편지, 공동		파괴, 파손		돌고래, 결빙		돌고래, 결빙
	부식, 습윤부		벽면		회색물		회색물
	철근노출		침하		열화		열화
	부식		좌굴, 변형		기타		기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 격벽 S2-G1
도면번호	32


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

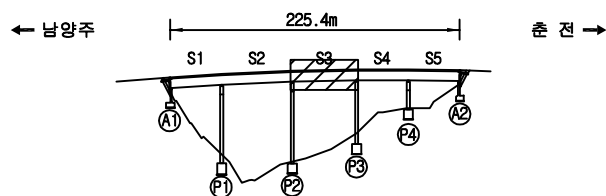


SECTION

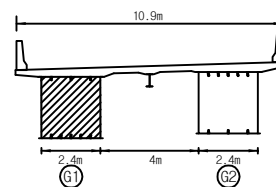

면 레


구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 격벽 S3-G1
			도면번호
			33

손상물량표

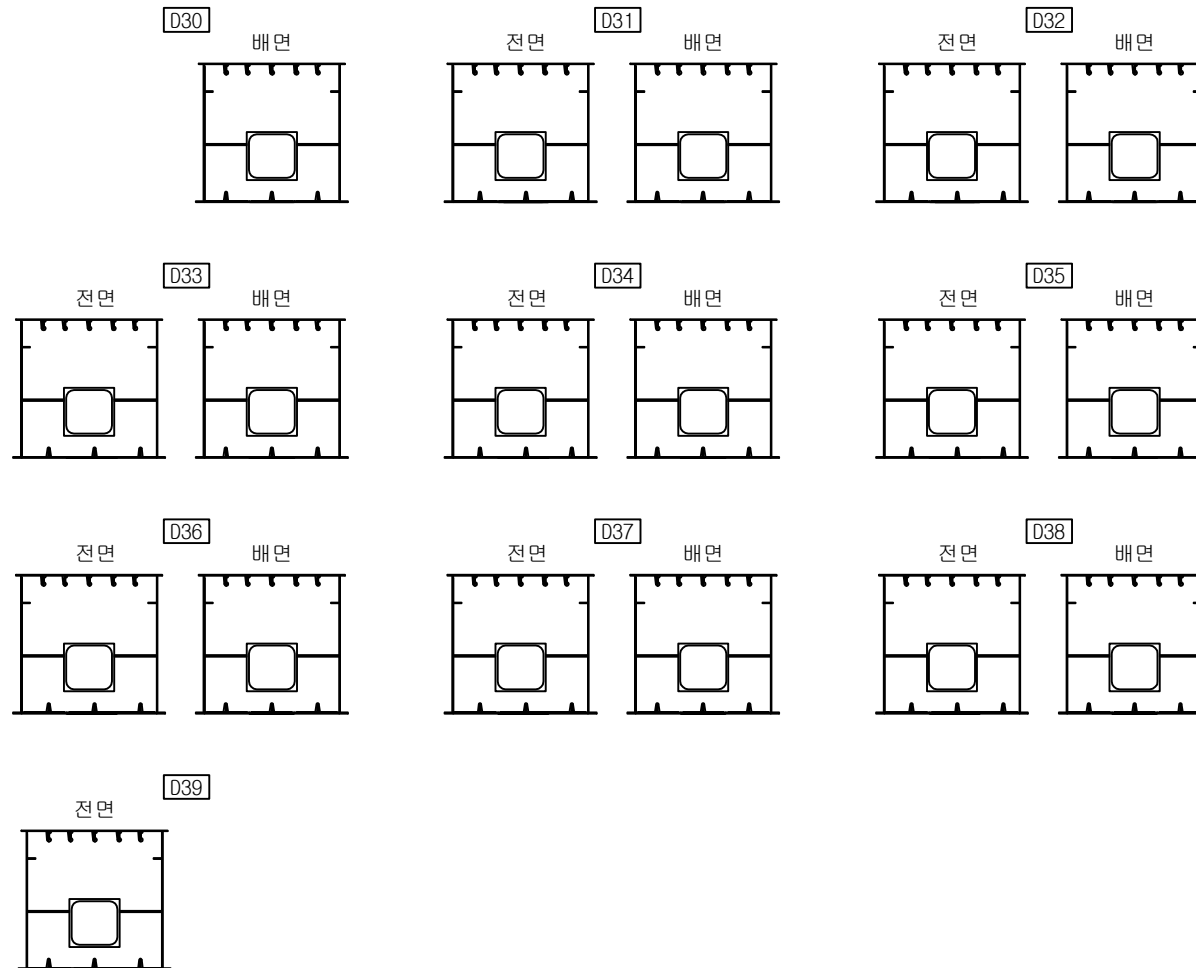


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

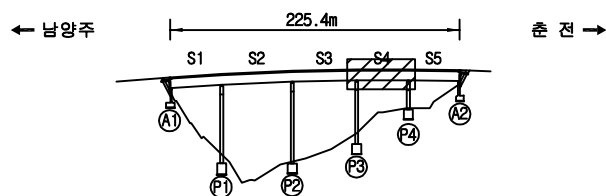


SECTION

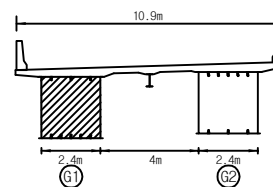면
례


구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 격벽 S4-G1
			도면번호
			34

손상물량표

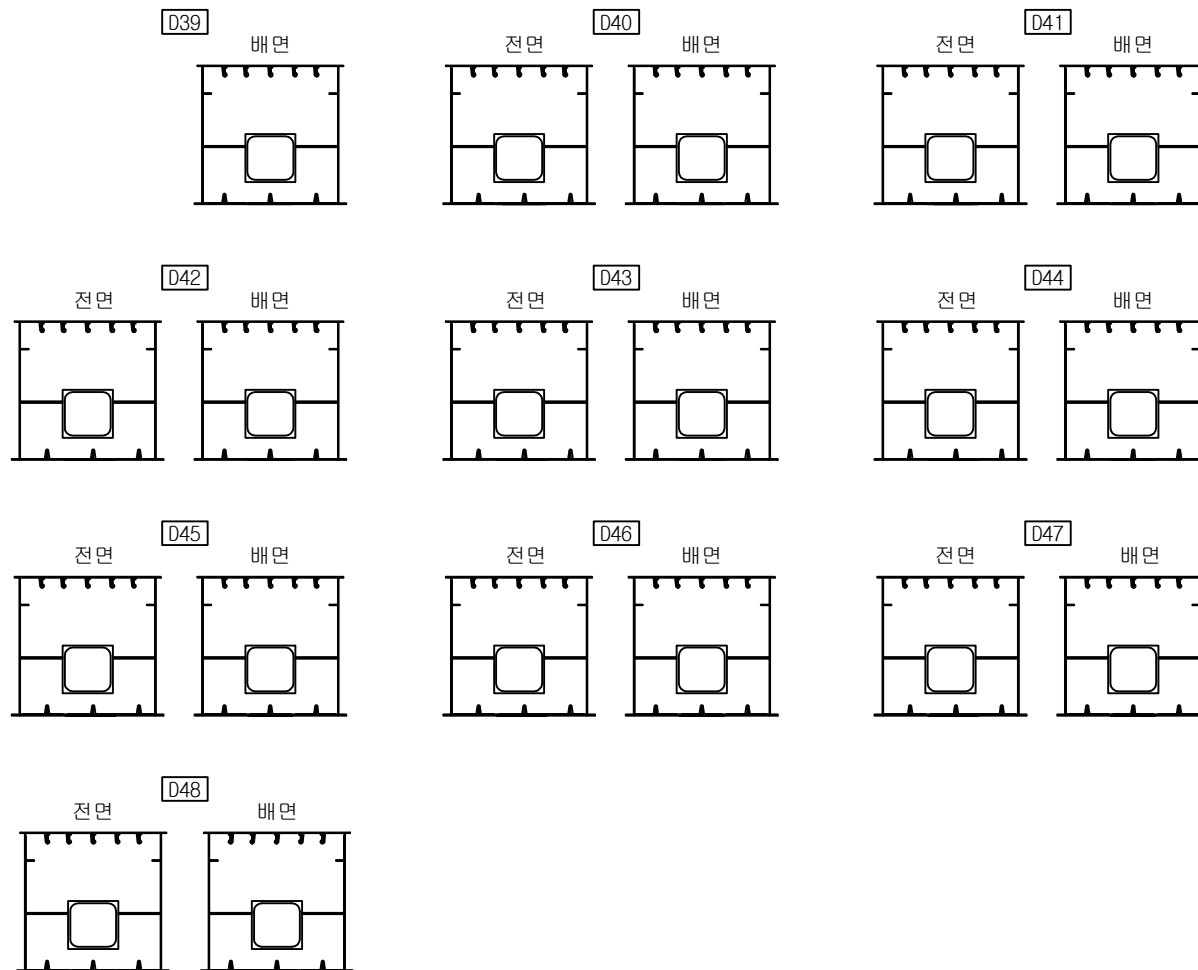


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

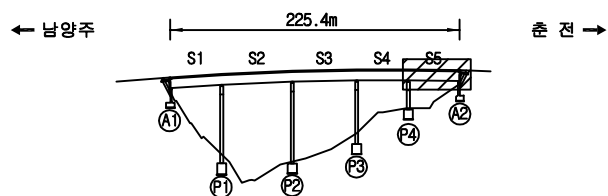

SECTION

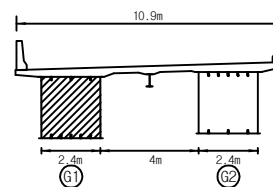


표


구	망상균열	재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
편지, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
누수, 습윤부	벽면	회색물	도면명	마치고(상) 격벽 S5-G1
철근노출	침하	열화	도면번호	35
부식	좌굴, 변형	기타		

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

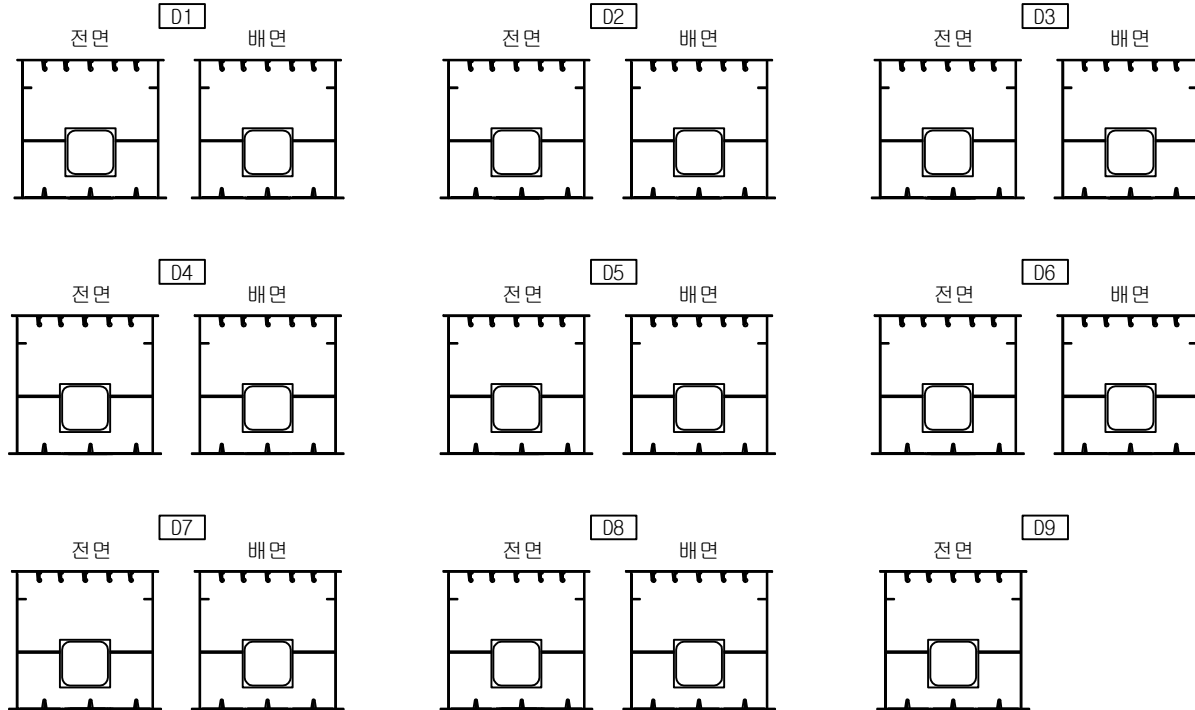

KEY PLAN

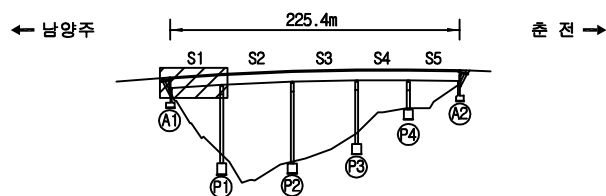


SECTION

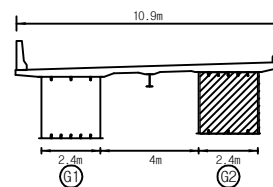면
례


구멍	망상근열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 격벽 S1-G2
			도면번호
			36

손상물량표

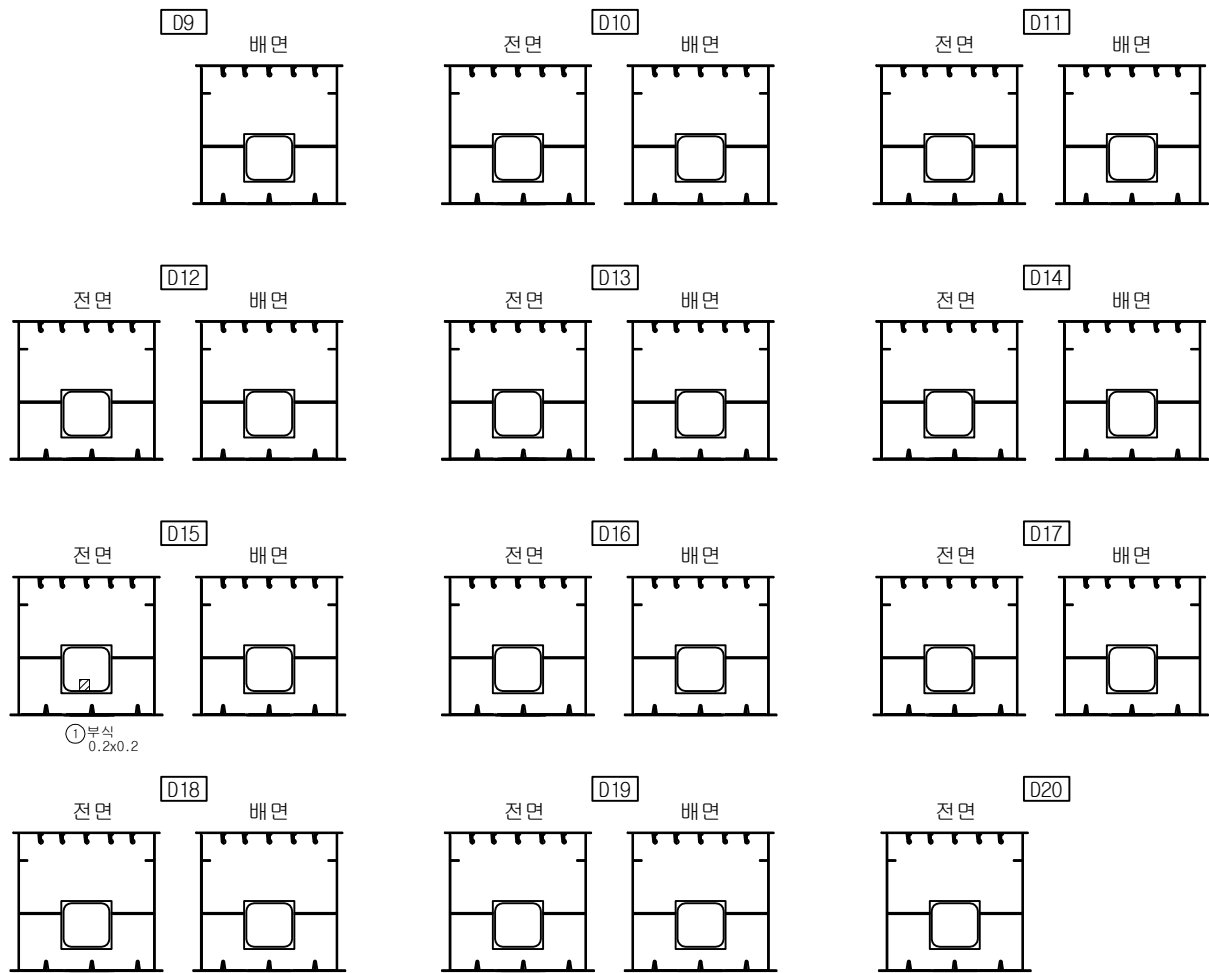


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	격벽	부식		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

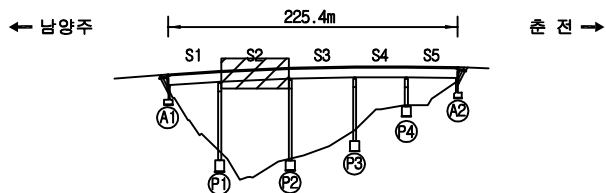


SECTION

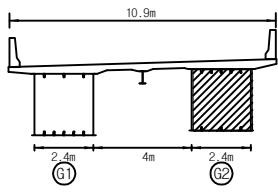

면
례


구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 격벽 S2-G2
			도면번호
			37

손상물량표

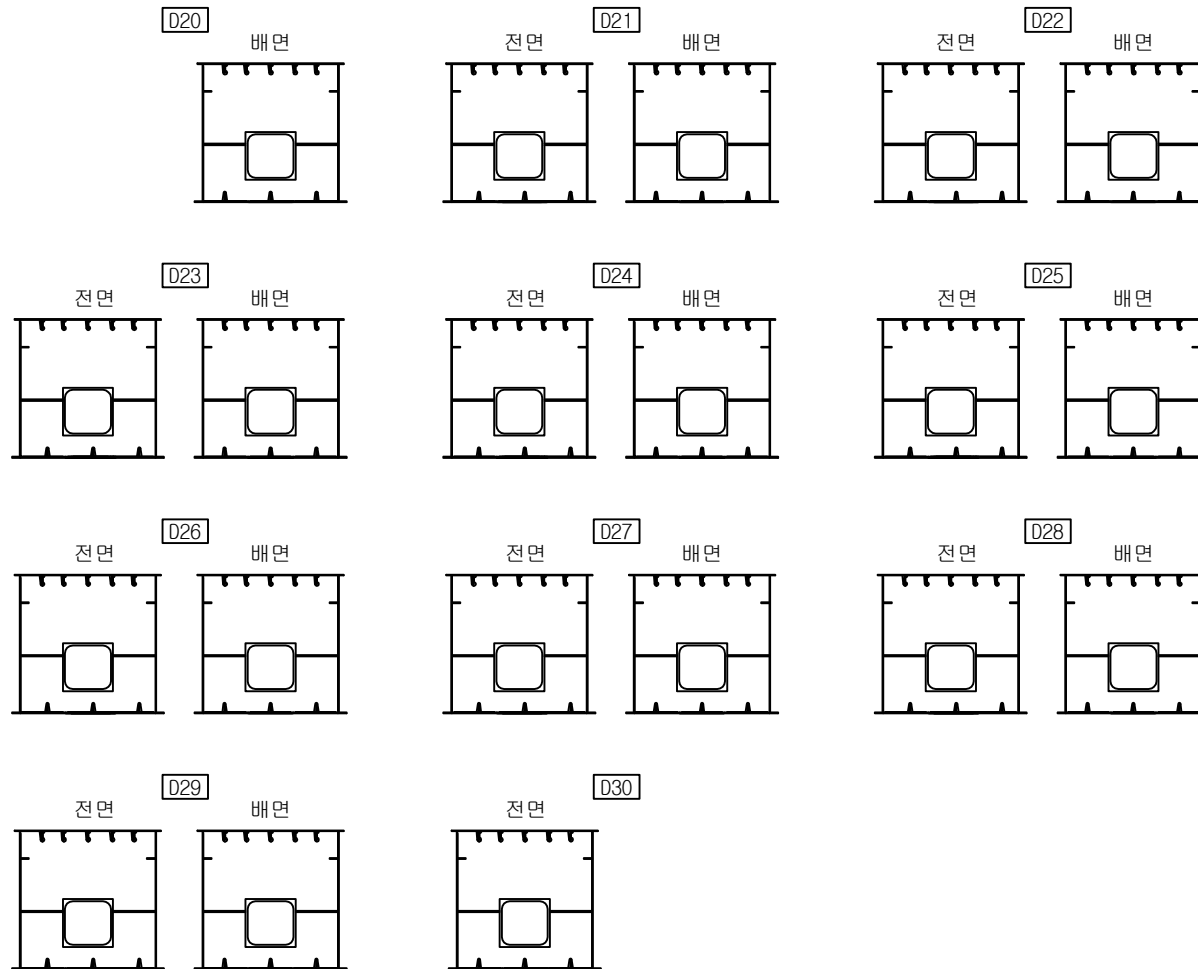


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

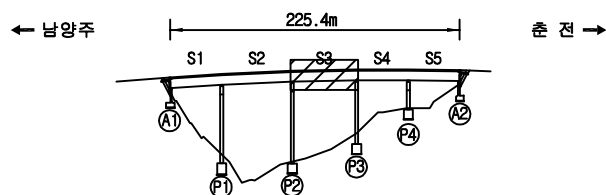


SECTION

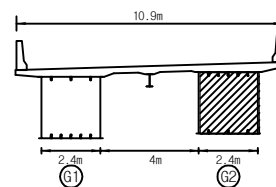면
례


구 결	망상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회죽물	동 의 명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			마치고(상) 격벽 S3-G2
			도면번호
			38

손상물량표

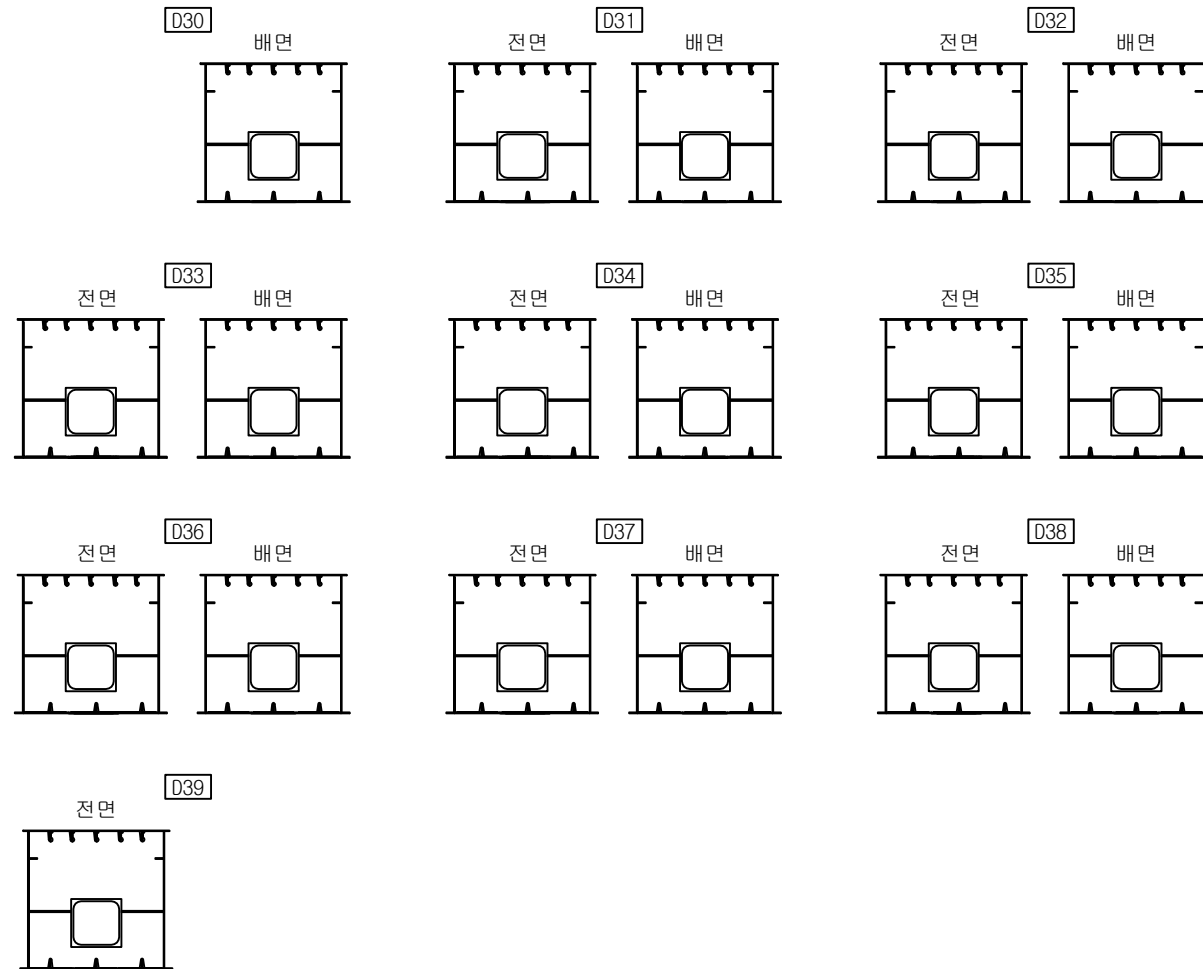


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

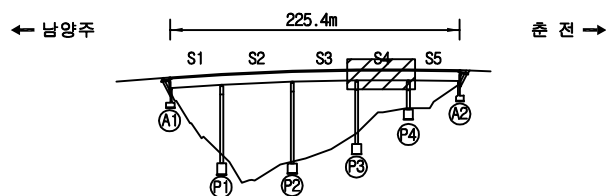


SECTION

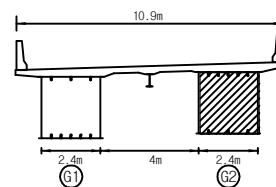면
례


구멍	망상균열	재분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 격벽 S4-G2
			도면번호
			39

손상물량표

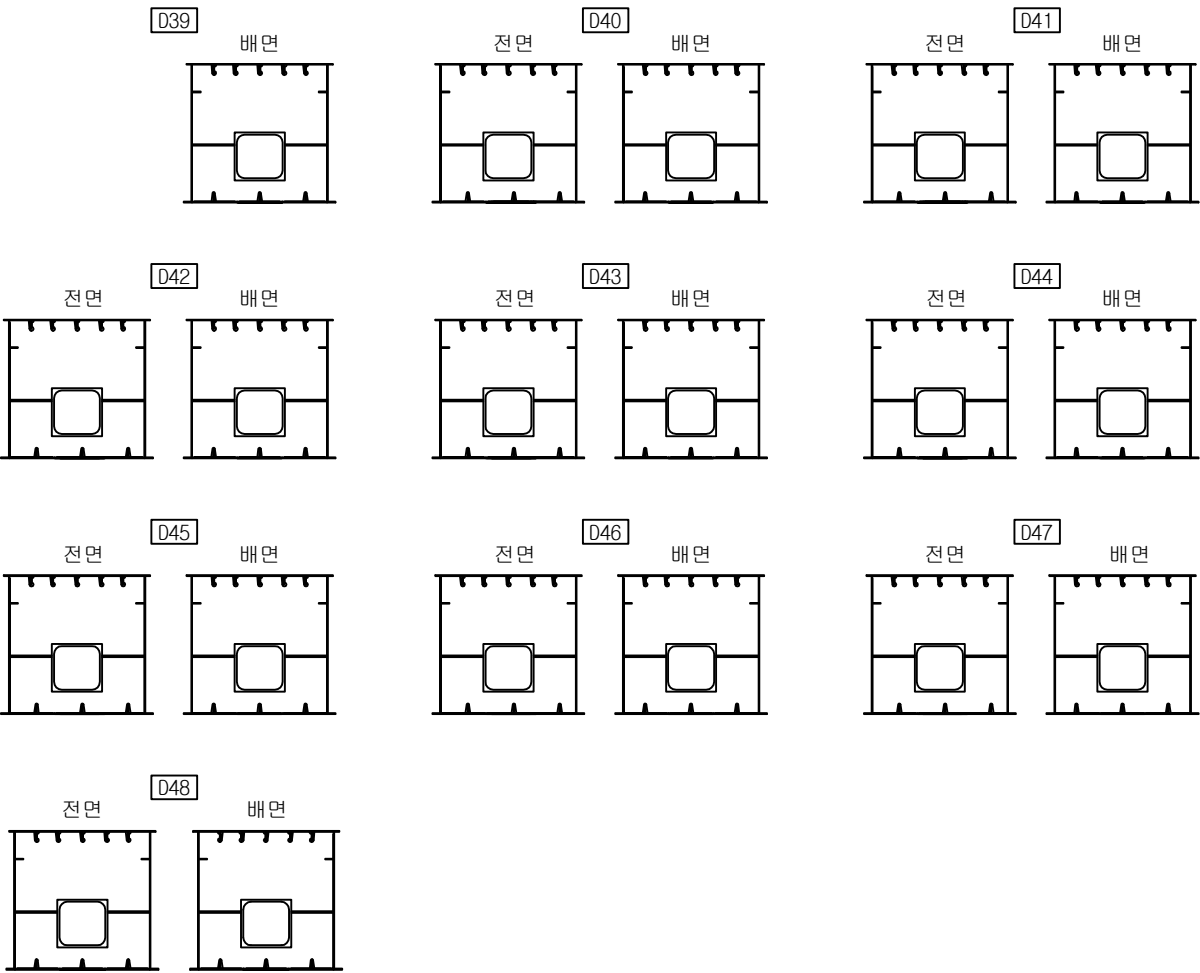


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

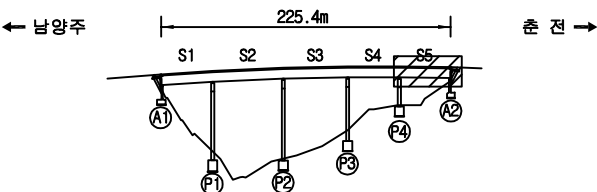

SECTION


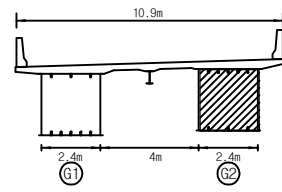


면
례


구 결	망상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회죽물	중 의 명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			마치고(상) 격벽 S5-G2
			도면번호
			40

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m
2	기존	교대	물탈균열	0.2	0.2		1	0.20	m
3	기존	교량받침	반침부식				1	1.00	EA
4	기존	교량받침	반침부식				1	1.00	EA
5	기존	교량받침	반침콘크리트 박락		0.3	0.3	1	0.09	m ²
6	기존	교량받침	물탈양상균열		0.1	0.2	1	0.02	m ²
7	기존	교대	실링재 파손		4.0		2	8.00	m
8	기존	교대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.8		1	1.80	m
9	기존	교대	박리		0.3	0.2	1	0.06	m ²
10	기존	교대	박리		0.2	1.5	1	0.30	m ²
11	기존	교대	균열(0.3mm이상)	0.3	2.0		1	2.00	m
12	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m
13	기존	교대	누수흔적		2.0	2.0	1	4.00	m ²
14	기존	교대	누수흔적/들뜸		1.2	2.0	1	2.40	m ²
15	기존	교대	누수흔적/들뜸		1.0	2.0	1	2.00	m ²
16	기존	교대	누수흔적/들뜸		1.0	2.0	1	2.00	m ²
17	기존	교대	누수흔적		1.0	2.0	1	2.00	m ²
18	기존	교대	열화		0.2	10.0	1	2.00	m ²
19	기존	교대	박락		0.2	0.5	1	0.10	m ²
20	기존	교대	보수부 박리		0.2	0.2	1	0.04	m ²
21	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m
22	기존	교대	박락		0.4	0.6	1	0.24	m ²
23	기존	교대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.2		1	1.20	m
24	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	1.20	m
25	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m
26	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m
27	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m
28	기존	교대	균열(0.3mm이상)	0.3	0.5		1	0.50	m
29	기존	교대	계단 이격		5.0		1	5.00	m
30	기존	교대	법면 이격		1.0		1	1.00	m
31	기존	교대	법면 이격		10.0		1	10.00	m
32	기존	교대	암성토 보호블럭 이격		10.0		1	10.00	m
33	기존	교대	박리		0.3	2.0	1	0.60	m ²
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

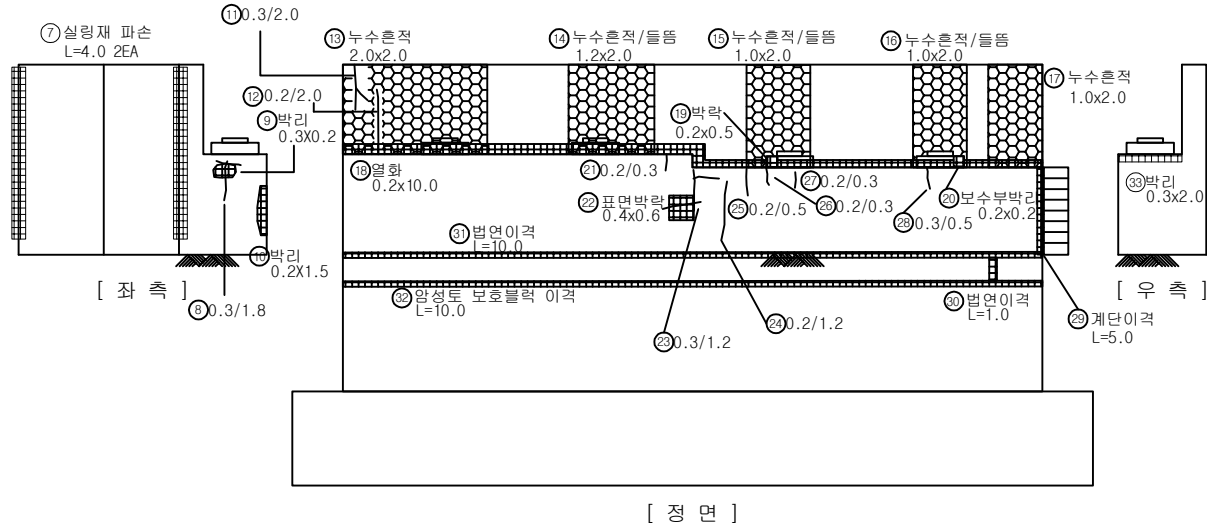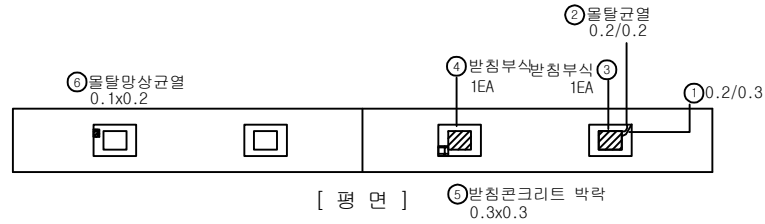

KEY PLAN

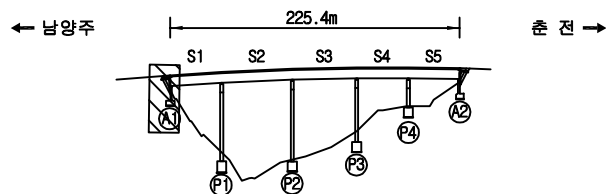


SECTION

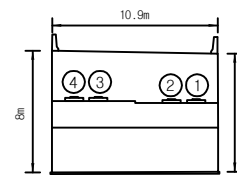

면

균열	양상균열	재용분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	박리	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 교대 A1
도면번호	41



[상 면]




[하 면]

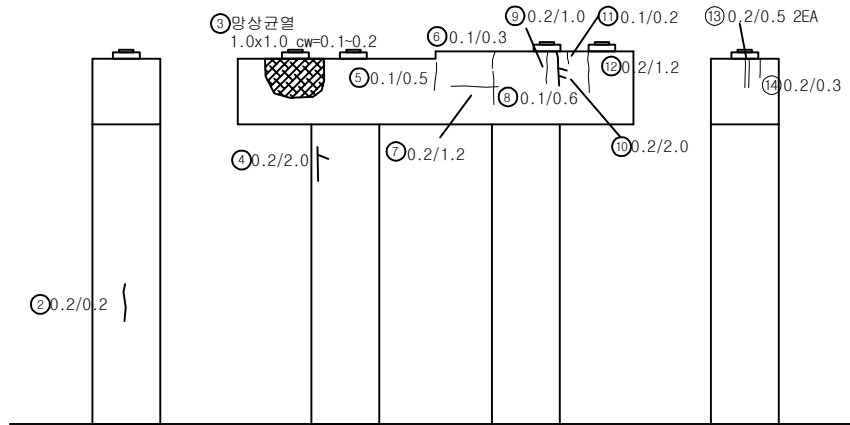

[좌 측]

[우 측]

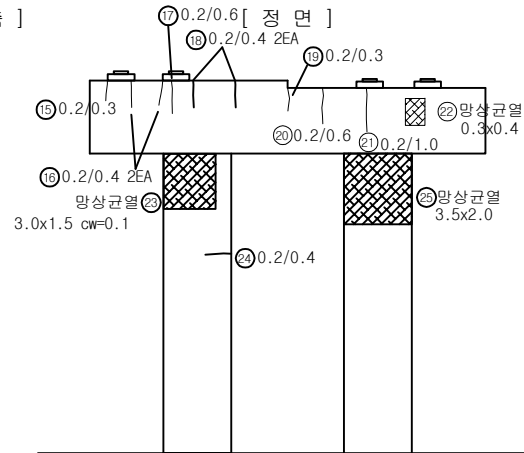


[배 면]


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.3		1	0.30	m
2	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.2		1	0.20	m
3	기준	교각	방향균열			1.0	1	1.00	m
4	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m
5	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m
6	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.3		1	0.30	m
7	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.2		1	1.20	m
8	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.6		1	0.60	m
9	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
10	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m
11	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m
12	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.2		1	1.20	m
13	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.5		2	1.00	m
14	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m
15	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m
16	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.4		2	0.80	m
17	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m
18	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.4		2	0.80	m
19	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m
20	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m
21	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
22	기준	교각	방향균열		0.3	0.4	1	0.12	m
23	기준	교각	방향균열		3.0	1.5	1	4.50	m
24	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m
25	기준	교각	방향균열		3.5	2.0	1	7.00	m
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

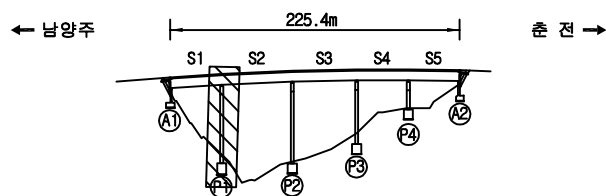


SECTION

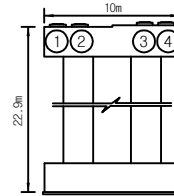

면


교각	방향균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			마치고(상) 교각 P1
			도면번호
			42

손상물량표

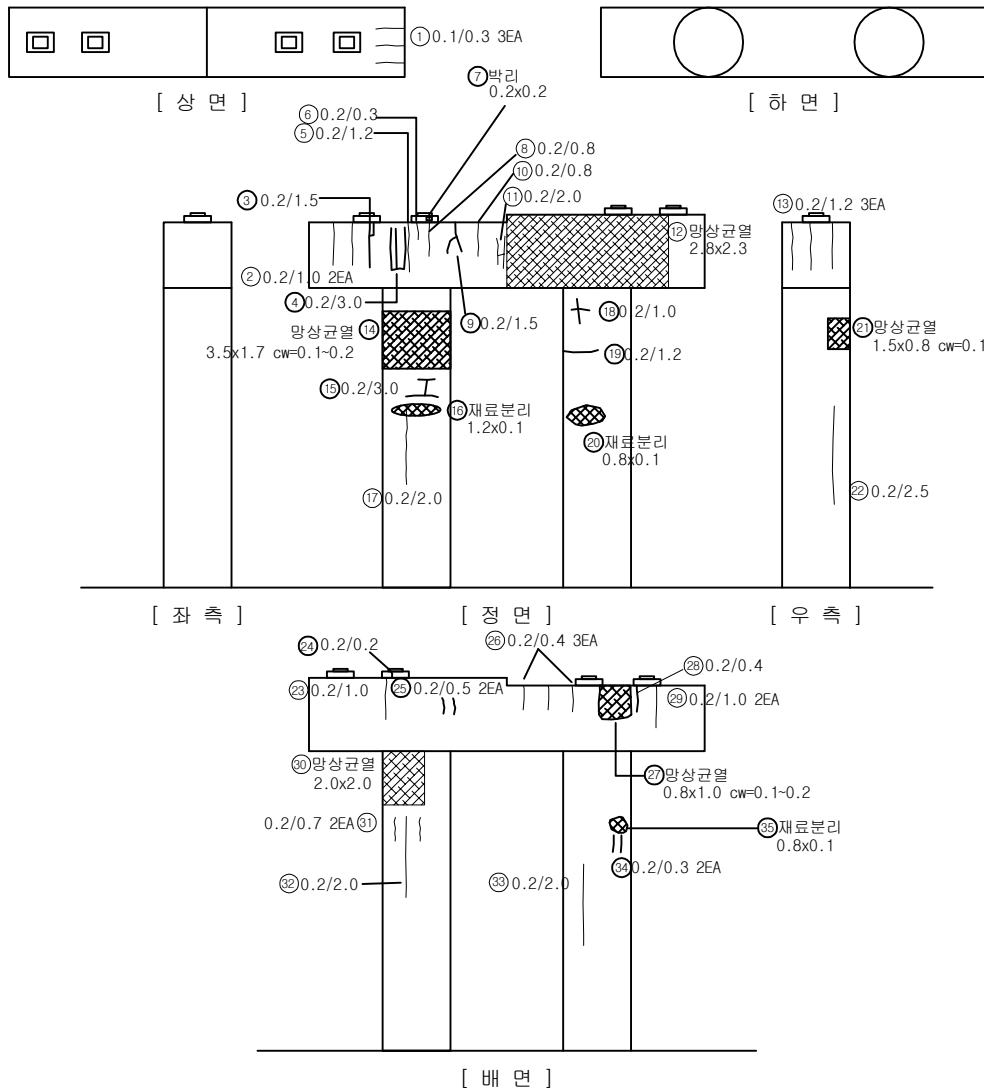


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		3	0.90	m
2	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	2.00	m
3	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m
4	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		1	3.00	m
5	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	1.20	m
6	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.30		1	0.30	m
7	기준	교각	박리	0.2	0.2		1	0.04	m ²
8	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	0.80	m
9	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m
10	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	0.80	m
11	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m
12	기준	교각	망상균열		2.8	2.3	1	6.44	m ²
13	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	1.20	m
14	기준	교각	망상균열		3.5	1.7	1	5.95	m ²
15	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		1	3.00	m
16	기준	교각	재료분리		1.2	0.1	1	0.12	m ²
17	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m
18	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
19	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	1.20	m
20	기준	교각	재료분리		0.8	0.1	1	0.08	m ²
21	기준	교각	망상균열		1.5	0.8	1	1.20	m ²
22	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		1	2.50	m
23	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
24	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	0.20	m
25	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		2	1.00	m
26	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		3	1.20	m
27	기준	교각	망상균열		0.8	1.0	1	0.80	m ²
28	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m
29	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	2.00	m
30	기준	교각	망상균열		2.0	2.0	1	4.00	m ²
31	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		2	1.40	m
32	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m
33	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m
34	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		2	0.60	m
35	기준	교각	재료분리		0.8	0.1	1	0.80	m ²
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

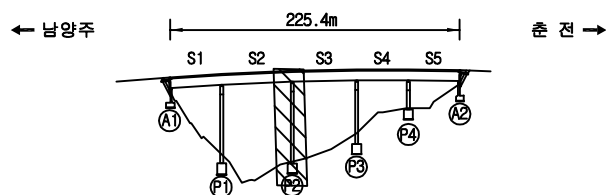




SECTION

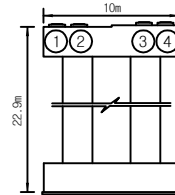

면

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 교각 P2
도면번호	43

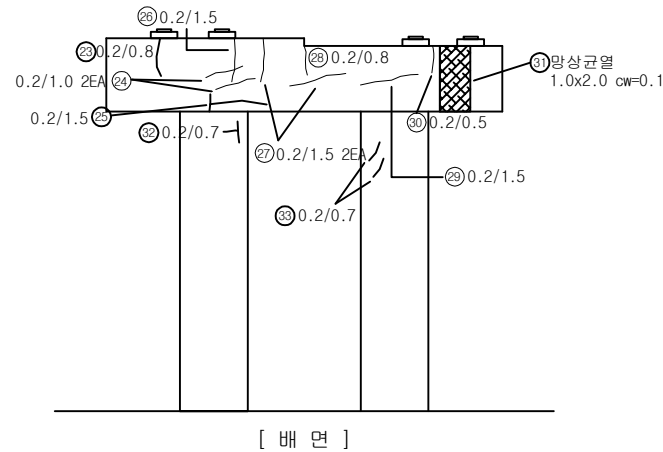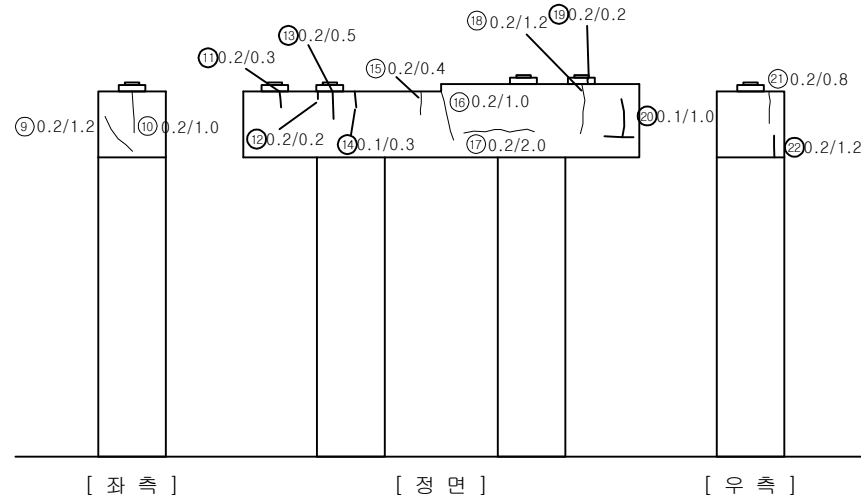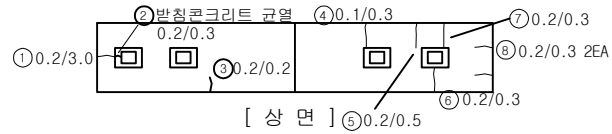


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	3.0		1	3.00	m
2	기존	교량받침	반침콘크리트 균열	0.2	0.3		1	0.30	m
3	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	0.2		1	0.20	m
4	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.1	0.3		1	0.30	m
5	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	0.5		1	0.50	m
6	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	0.3		1	0.30	m
7	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	0.3		1	0.30	m
8	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	0.3		2	0.60	m
9	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	1.2		1	1.20	m
10	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	1.0		1	1.00	m
11	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	0.3		1	0.30	m
12	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	0.2		1	0.20	m
13	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	0.5		1	0.50	m
14	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.1	0.3		1	0.30	m
15	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	0.4		1	0.40	m
16	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	1.0		1	1.00	m
17	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	2.0		1	2.00	m
18	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	1.2		1	1.20	m
19	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	0.2		1	0.20	m
20	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.1	1.0		1	1.00	m
21	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	0.8		1	0.80	m
22	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	1.2		1	1.20	m
23	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	0.8		1	0.80	m
24	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	1.0		2	2.00	m
25	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	1.5		1	1.50	m
26	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	1.5		1	1.50	m
27	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	1.5		2	1.50	m
28	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	0.8		1	0.80	m
29	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	1.5		1	1.50	m
30	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	0.5		1	0.50	m
31	기존	교각	방향균열		1.0	2.0	1	2.00	m ² cw=0.1
32	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	0.7		1	0.70	m
33	기존	교각	균열 (0.3mm이하)	0.2	0.7		1	0.70	m
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

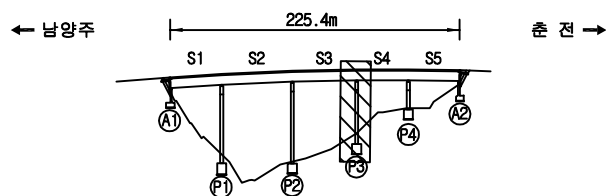


SECTION

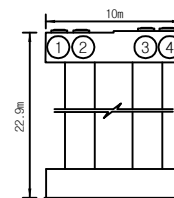면
례

균열	방향균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 교각 P3
도면번호	44

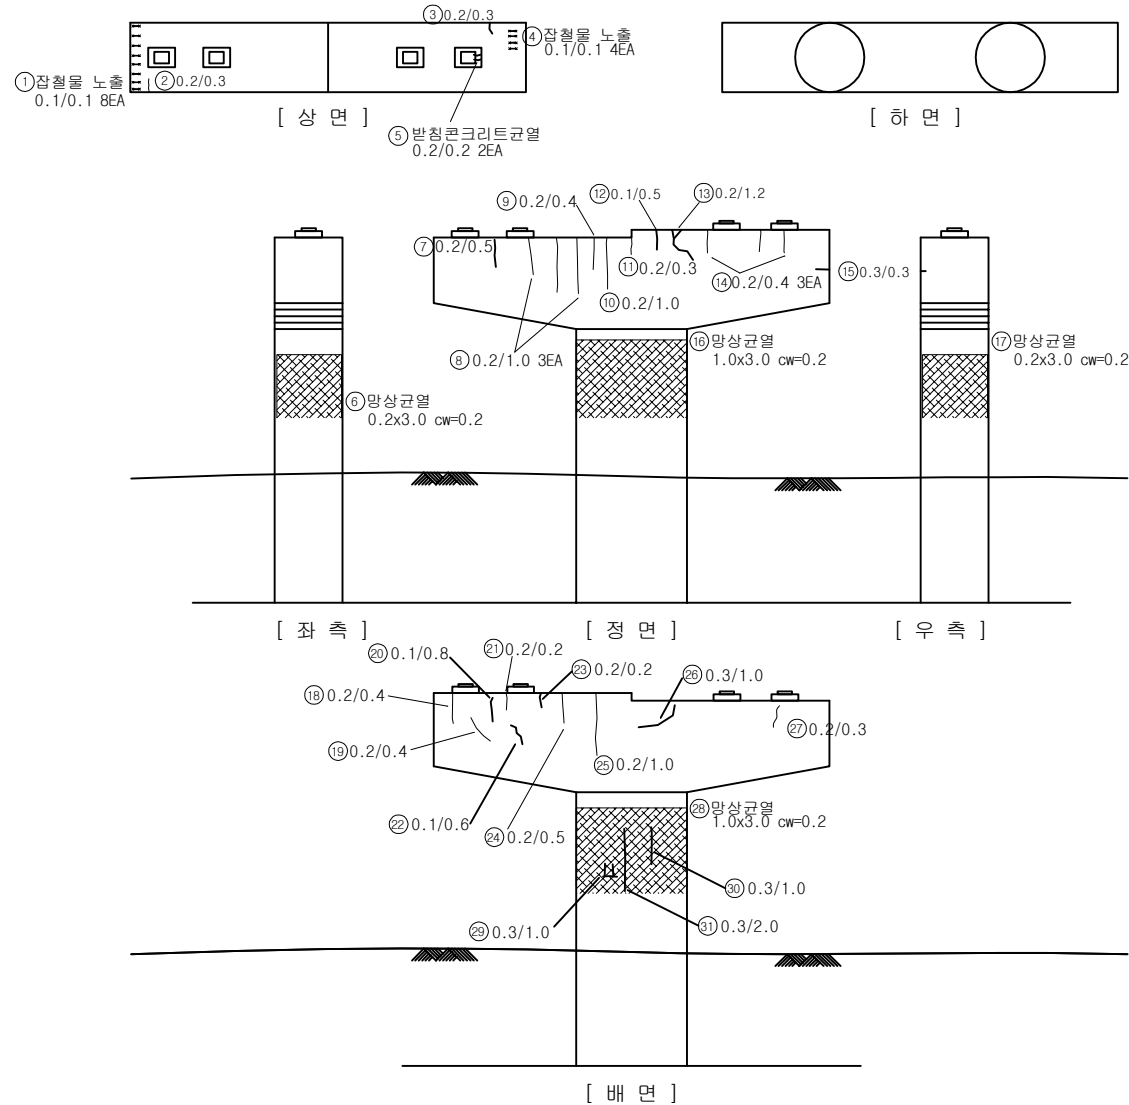


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	교각	잡철물노출		0.1	0.1	8	0.08	m ²
2	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m
3	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m
4	기존	교각	잡철물노출		0.1	0.1	4	0.04	m ²
5	기존	교량받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		2	0.40	m
6	기존	교각	망상균열		0.2	3.0	1	0.60	m ² CW=0.2
7	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m
8	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		3	3.00	m
9	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m
10	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
11	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m
12	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m
13	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.2		1	1.20	m
14	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.4		3	1.20	m
15	기존	교각	균열 (0.3mm이상)	0.3	0.3		1	0.30	m
16	기존	교각	망상균열		1.0	3.0	1	3.00	m ² CW=0.2
17	기존	교각	망상균열		0.2	3.0	1	0.60	m ² CW=0.2
18	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m
19	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m
20	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.8		1	0.80	m
21	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.2		1	0.20	m
22	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.6		1	0.60	m
23	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.2		1	0.20	m
24	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m
25	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
26	기존	교각	균열 (0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
27	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m
28	기존	교각	망상균열		1.0	3.0	1	3.00	m ² CW=0.2
29	기존	교각	균열 (0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
30	기존	교각	균열 (0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
31	기존	교각	균열 (0.3mm이상)	0.3	2.0		1	2.00	m
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

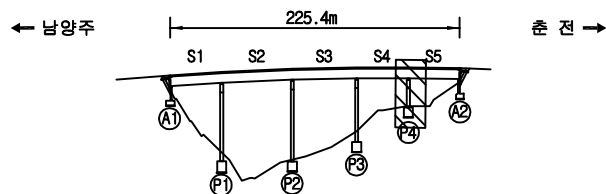


SECTION

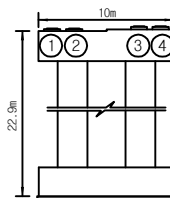면
례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	마치고(상) 교각 P4
도면번호	45

손상물량표

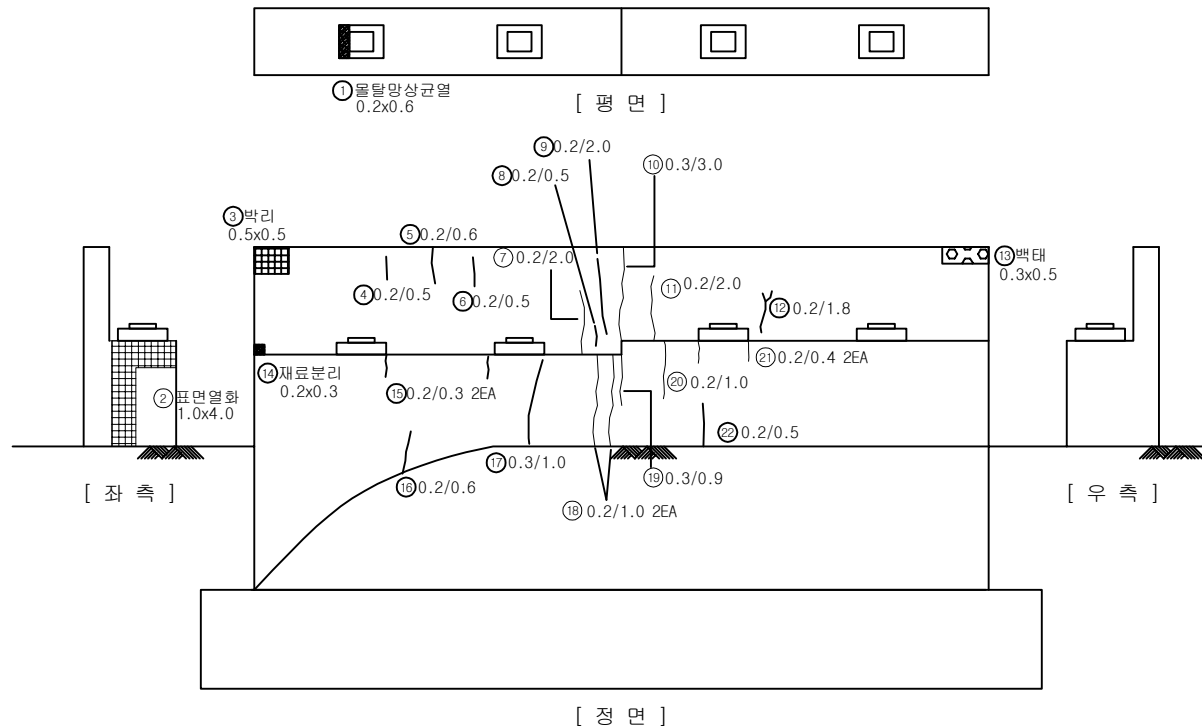


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교량받침	물탈양상균열		0.2	0.6	1	0.12	㎡	
2	기준	교대	열화		1.0	4.0	1	400	㎡	
3	기준	교대	박리		0.5	0.5	1	0.25	㎡	
4	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
5	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m	
6	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
7	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m	
8	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
9	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	6.00	m	
10	기준	교대	균열(0.3mm이상)	0.3	3.0		1	3.00	m	
11	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m	
12	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.8		1	1.80	m	
13	기준	교대	박태		0.3	0.5	1	0.15	㎡	
14	기준	교대	재료분리	0.2	0.3		1	0.06	㎡	
15	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		2	0.60	m	
16	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m	
17	기준	교대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m	
18	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	2.00	m	
19	기준	교대	균열(0.3mm이상)	0.3	0.9		1	0.90	m	
20	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
21	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		2	0.80	m	
22	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

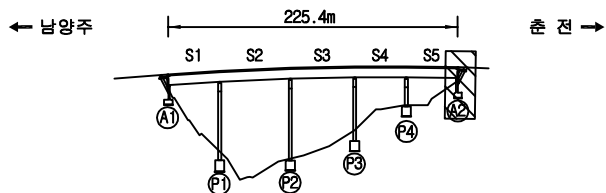

SECTION

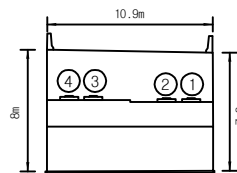

면

교 결	양상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	박 태	회색물	용 역 명
철근노출	침 하	열화	국도46호선 마치고(상)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			마치고(상) 교대 A2
			도면번호
			46