


ID: 창현교(상)바닥판 상면 (S1) 외관조사망도

← 서울

청평→

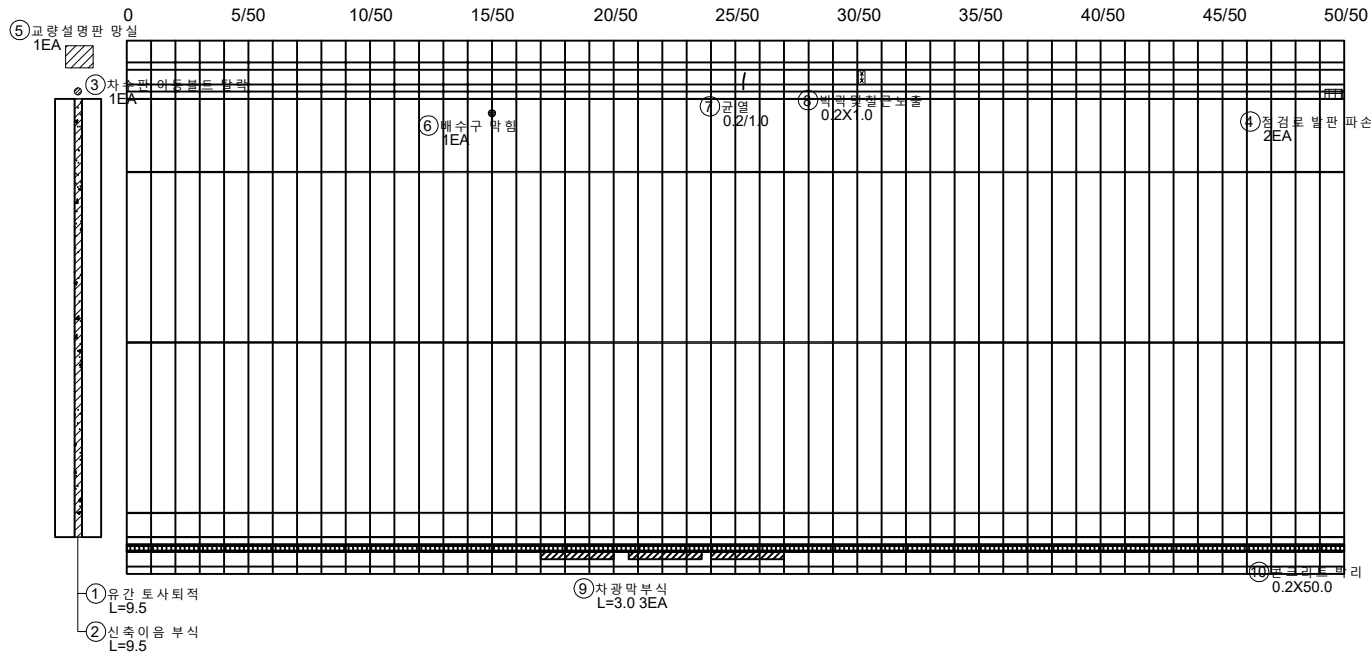


A1

P1


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	신축이음	유간 토사 퇴적		9.5		1	9.50	m
2	기존	신축이음	신축이음 부식		9.5		1	9.50	m
3	기존	신축이음	차수판 이동볼트 탈락				1	1.00	EA
4	기존	방호벽	점검로 발판 파손				2	2.00	EA
5	기존	신축이음	교량 설명판 망실				1	1.00	EA
6	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
7	기존	방호벽	균열	0.2	1.0		1	1.00	m
8	기존	방호벽	벽각 및 옆근 노출		0.2	1.0	1	0.20	m
9	기존	중분대	차량 마킹 부식		3.0		3	9.00	m
10	기존	중분대	콘크리트 박리		50.0	0.2	1	10.00	m
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

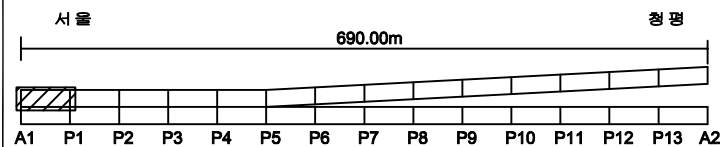

SECTION



범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 교면포장 S1
도면번호	01

ID: 창현교(상)바닥판 상면 (S2) 외관조사망도

← 서울

청평→

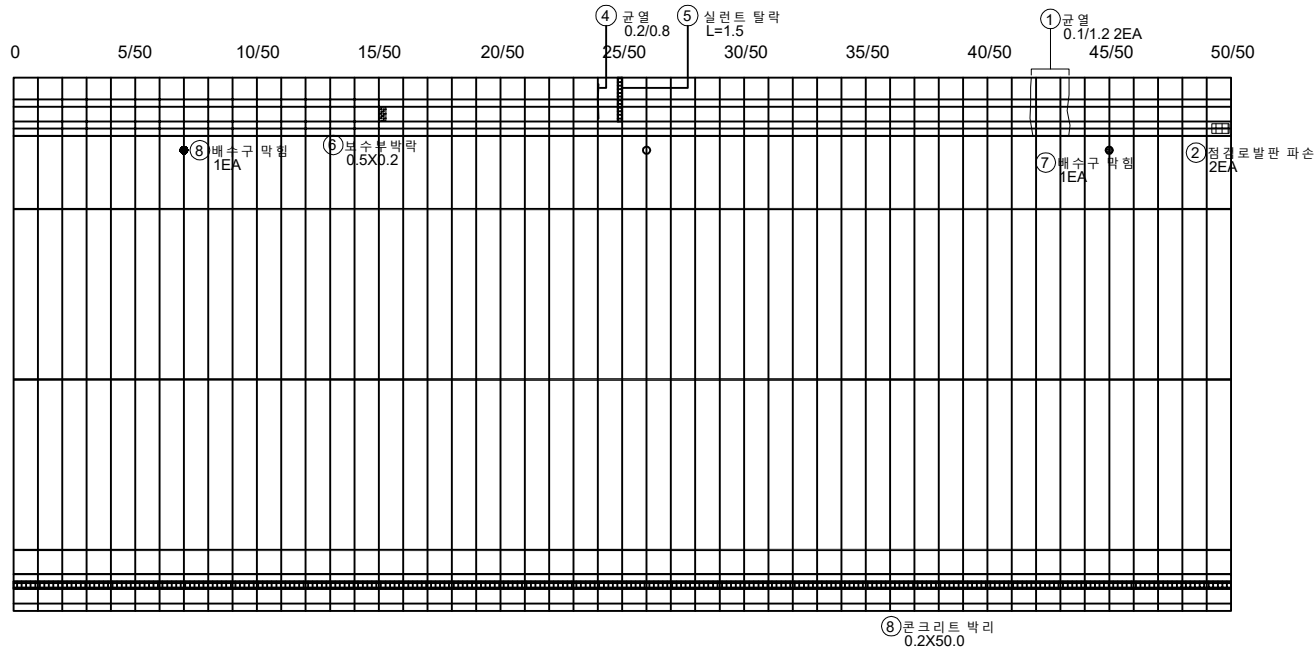


P1

P2


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	방호벽	균열	0.1	1.2		2	2.40	m
2	기준	방호벽	침강로 발판 파손				1	1.00	EA
3	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
4	기준	방호벽	균열	0.2	0.8		1	0.80	m
5	기준	신축이음	실린트 탈락		1.5		1	1.50	m
6	기준	방호벽	보수부 박락	0.5	0.2		1	0.10	m ²
7	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
8	기준	중분대	콘크리트 박리	50.0	0.2		1	10.00	m ²
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

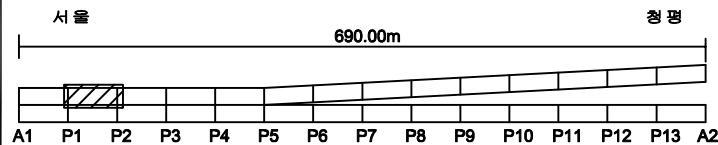

SECTION




범례

균열	망상균열	재분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 교면포장 S2
도면번호	02

← 서울

청평→

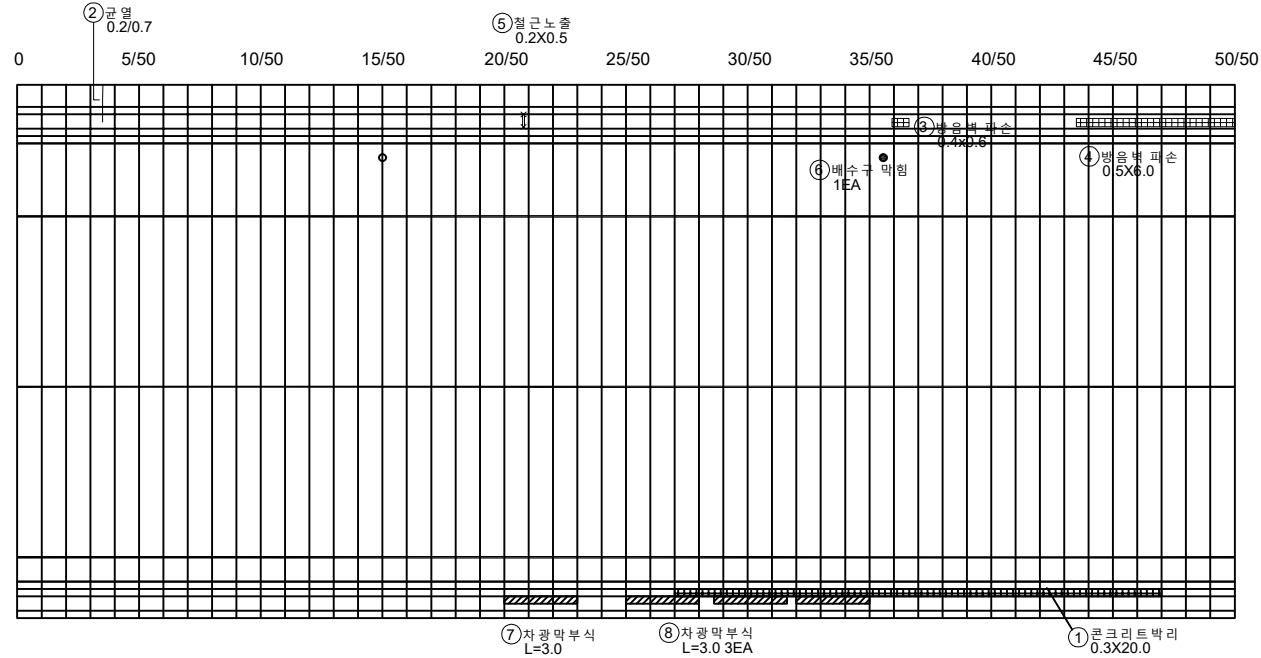


P2


P3

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	중분대	콘크리트 박리		20.0	0.3	1	6.00	m ²
2	기존	방호벽	균열	0.2	0.7		1	0.70	m
3	기존	방호벽	방음벽 파손		0.6	0.4	1	0.24	m ²
4	기존	방호벽	방음벽 파손		6.0	0.5	1	0.30	m ²
5	기존	방호벽	철근노출		0.5	0.2	1	1.00	m ²
6	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
7	기존	중분대	자광막부식		3.0		1	3.00	m
8	기존	중분대	자광막부식		3.0		3	9.00	m
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

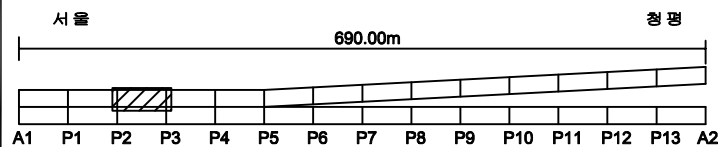

SECTION



범례

균열	방음균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 교면포장 S3
도면번호	03

ID: 창현교(상)바닥판 상면 (S4) 외관조사망도

← 서울

청 평 →

0 5/50 10/50 15/50 20/50 25/50 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50

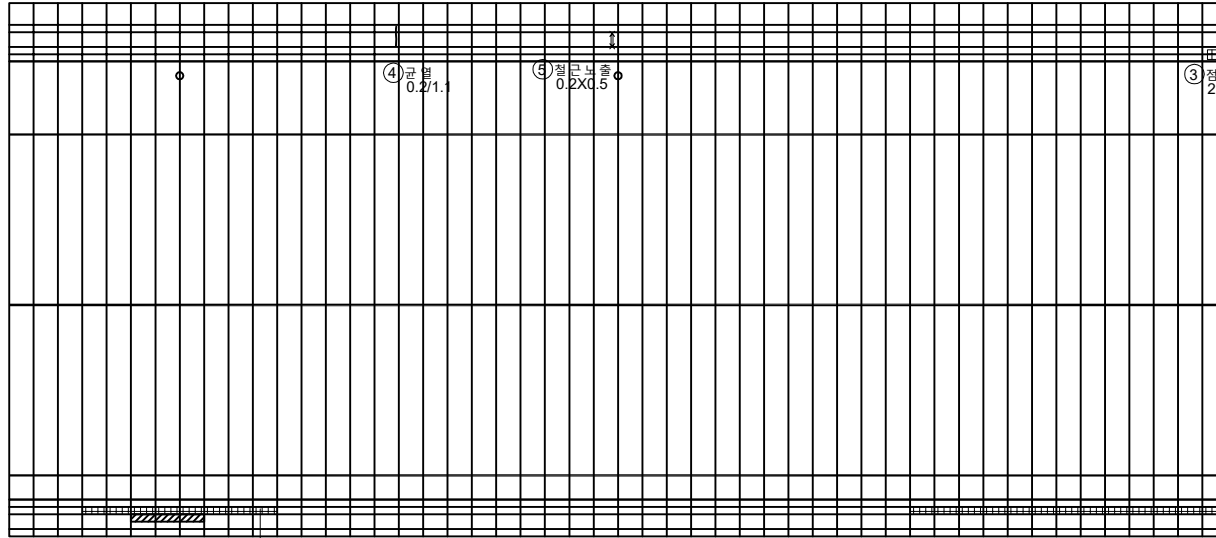

⑥ 차광막부식
L=3.0
① 콘크리트 박리
0.4X8.0

② 콘크리트 박리
0.3X13.0


P3

P4


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	중분대	콘크리트 박리		8.0	0.4	1	3.20	m ²	
2	기존	중분대	콘크리트 박리		13.0	0.3	1	3.90	m ²	
3	기존	방호벽	점결로 발판 파손				2	2.00	EA	
4	기존	방호벽	균열	0.2	1.1		1	1.10	m	
5	기존	방호벽	철근노출		0.5	0.2	1	1.00	m ²	
6	기존	중분대	차광막부식		3.0		1	3.00	m	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

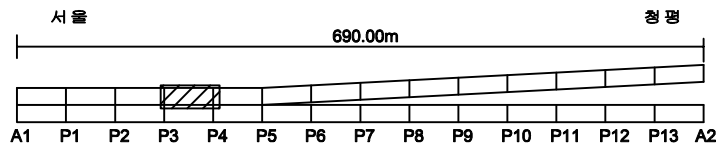

SECTION



범례


균열	방수균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 교면포장 S4
도면번호	04

← 서울

청 평 →

0 5/50 10/50 15/50 20/50 25/50 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50

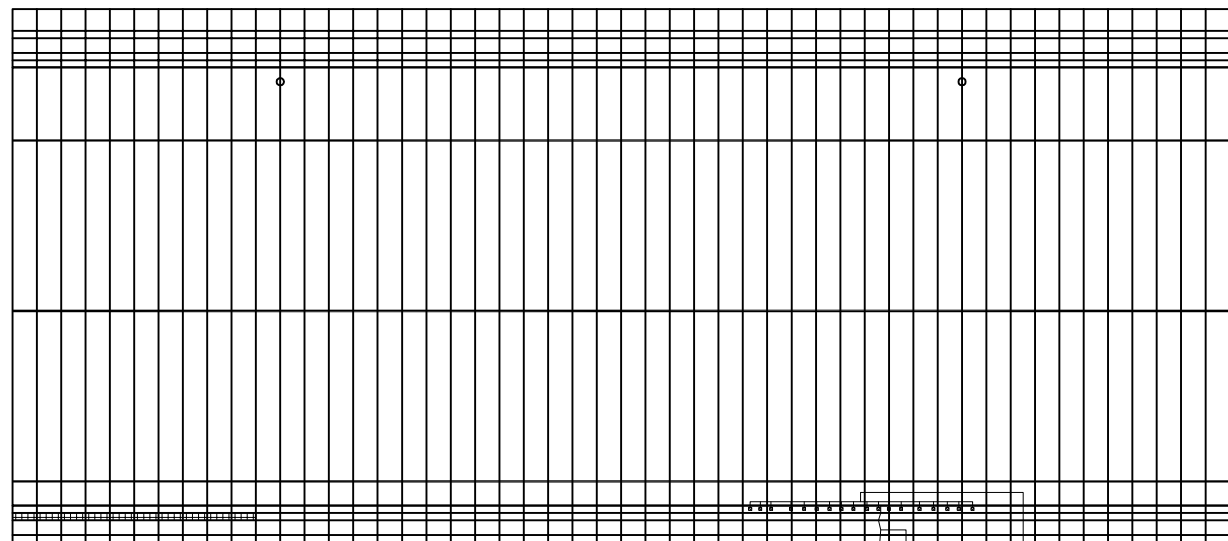② 콘크리트 박리
0.3X10.0③ 균열
0.2/1.5① 부식(오염)
0.1x0.1 18EA


P4

P5


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	중분대	부식		0.1	0.1	18	0.18	m ²	
2	기존	중분대	콘크리트 박리		5.0	0.2	1	1.00	m ²	
3	기존	중분대	균열	0.2	1.5		1	1.50	m	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

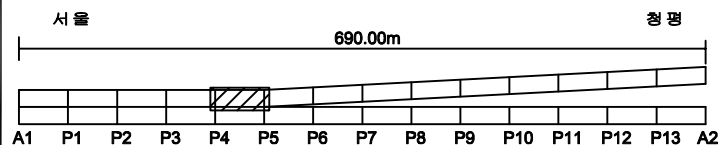

SECTION



범례


균열	망상균열	재분리	발주처	의정부국토관리사무소
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
누수, 습윤부	백태	회색물	도면명	창현교(상) 교면포장 S5
철근노출	침하	열화	도면번호	05
부식	좌굴, 변형	기타		

손상물량표

← 서울

청 평 →

0 5/50 10/50 15/50 20/50 25/50 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50

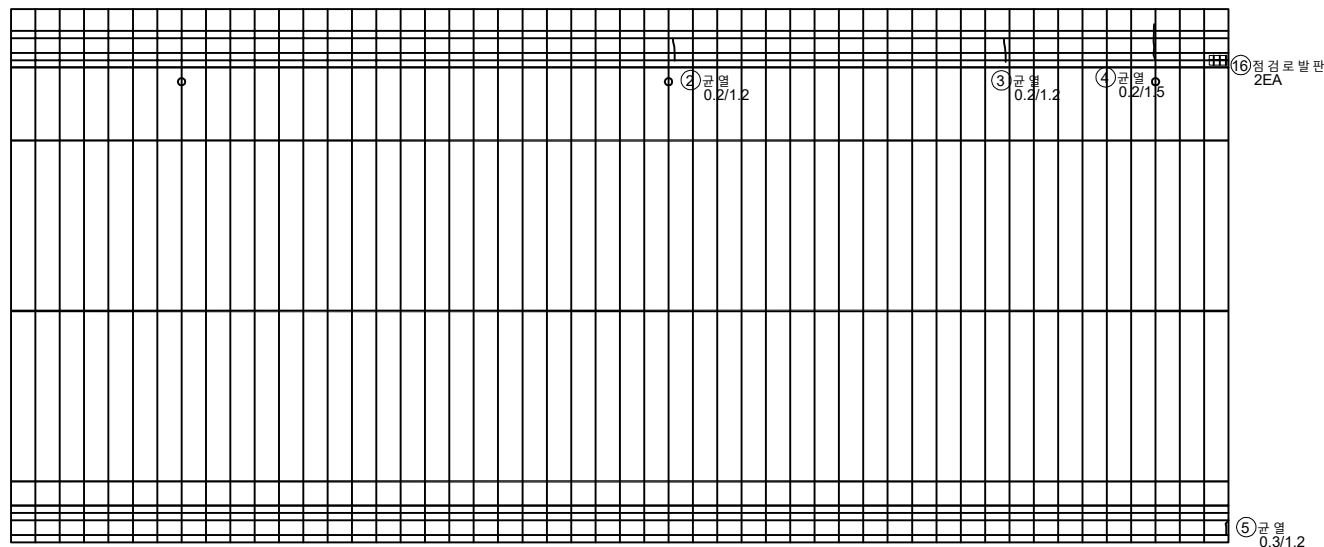


P5


P6

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	방호벽	정경로 발판 파손				1	1.00	EA
2	기존	방호벽	균열	0.2	1.2		1	1.20	m
3	기존	방호벽	균열	0.2	1.2		1	1.20	m
4	기존	방호벽	균열	0.2	1.5		1	1.50	m
5	기존	중분대	균열	0.3	1.2		1	1.20	m
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

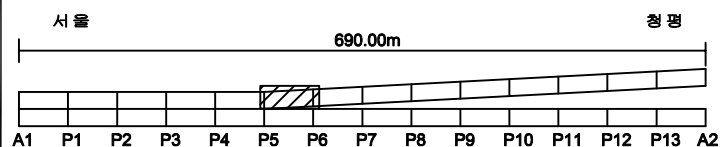

SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습관부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 교면포장 S6
			도면번호
			06

← 서울

청평→

0 5/50 10/50 15/50 20/50 25/50 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50

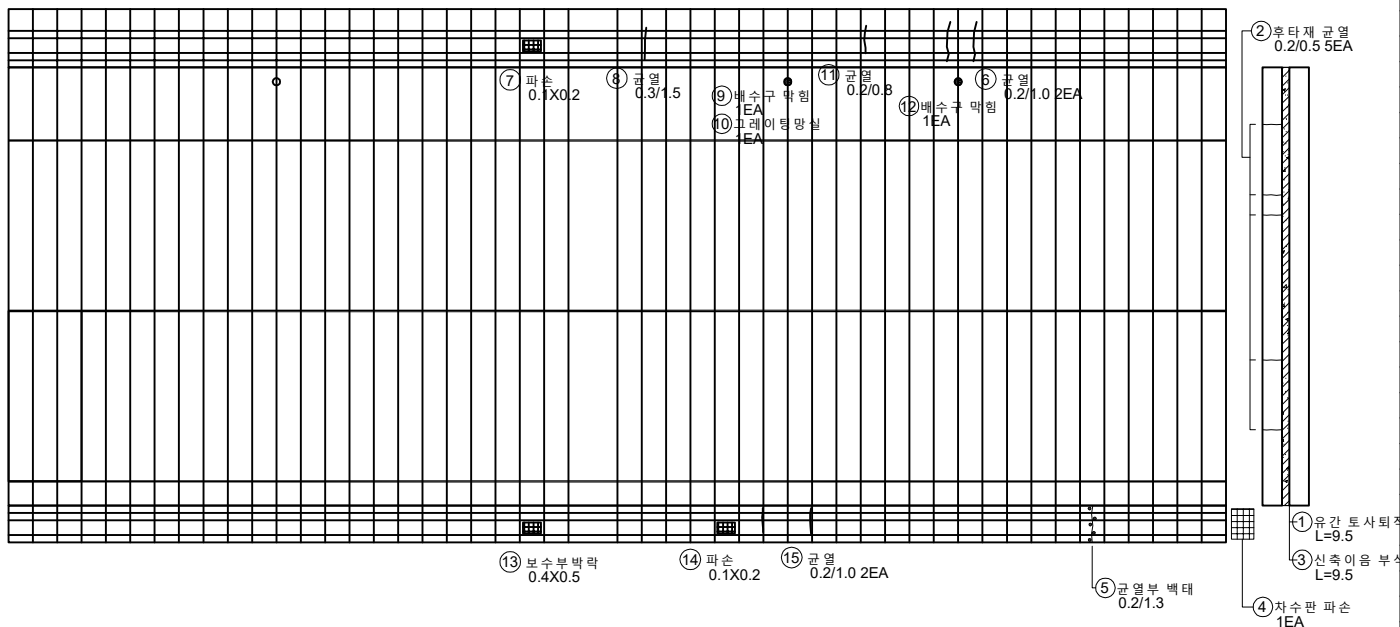


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기존	신축이음	유간 토사 퇴적		9.5		1	9.50	m
2	기존	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		5	2.50	m
3	기존	신축이음	신축이음 부식		9.5		1	9.50	m
4	기존	신축이음	차수판 파손				1	1.00	EA
5	기존	중분대	균열부 백태	0.2	1.3		1	1.30	m
6	기존	방호벽	균열	0.2	1.0		2	2.00	m
7	기존	방호벽	파손		0.2	0.1	1	0.02	m ²
8	기존	방호벽	균열	0.3	1.5		1	1.50	m
9	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
10	기존	배수시설	그레이팅 망실				1	1.00	EA
11	기존	방호벽	균열	0.2	0.8		1	0.80	m
12	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
13	기존	중분대	보수부 박락		0.4	0.5	1	0.20	m ²
14	기존	중분대	파손		0.1	0.2	1	0.02	m ²
15	기존	중분대	균열	0.2	1.0		2	2.00	m
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


P6

P7

KEY PLAN

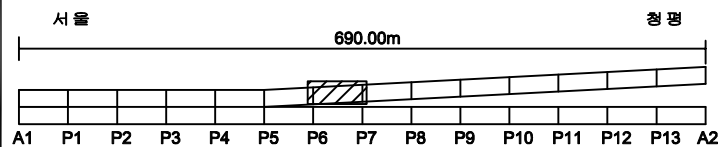

SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 교면포장 S7
도면번호	07

← 서울

청 평 →

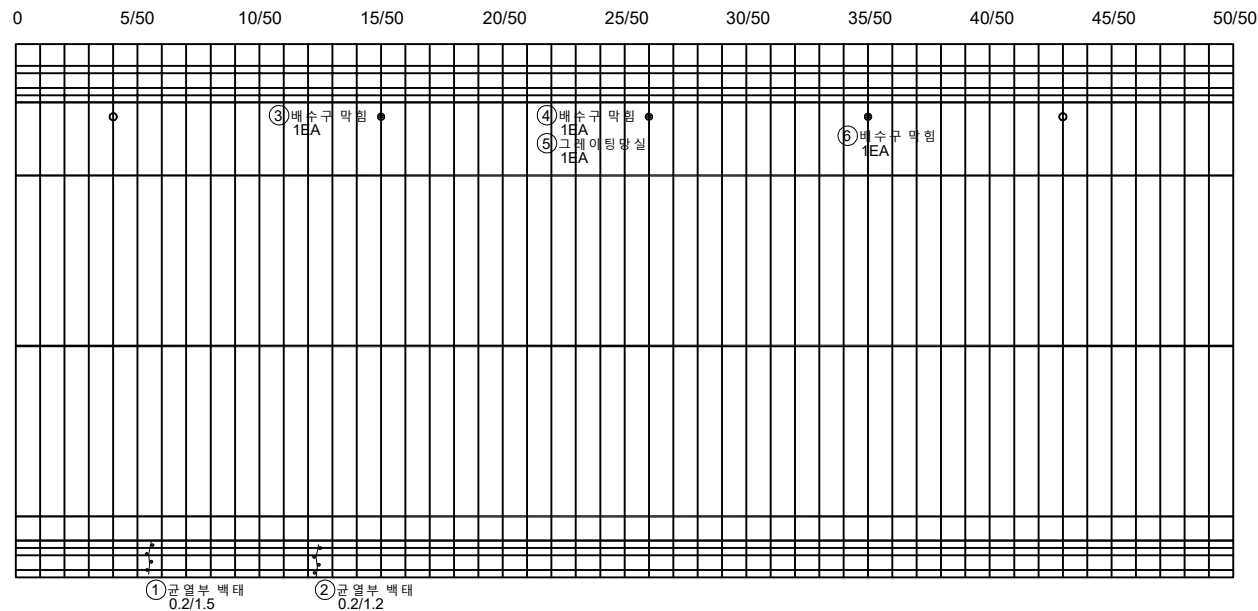


P7

P8


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	배수시설	교열부 백테	0.2	1.5		1	1.50	m
2	기존	배수시설	교열부 백테	0.2	1.2		1	1.20	m
3	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
4	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
5	기존	배수시설	그레이팅 망실				1	1.00	EA
6	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

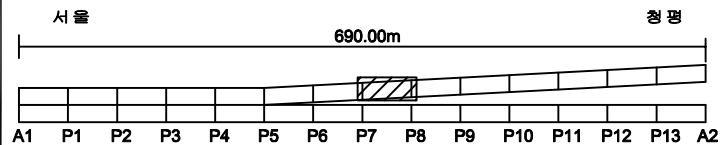

SECTION



범례


교 열	망상교열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습관부	백 테	회색물	용 의 명
철근노출	침 하	열 화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			창현교(상) 교면포장 S8
			도면번호
			08

손상물량표

← 서울

청 평 →


0 5/50 10/50 15/50 20/50 25/50 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50

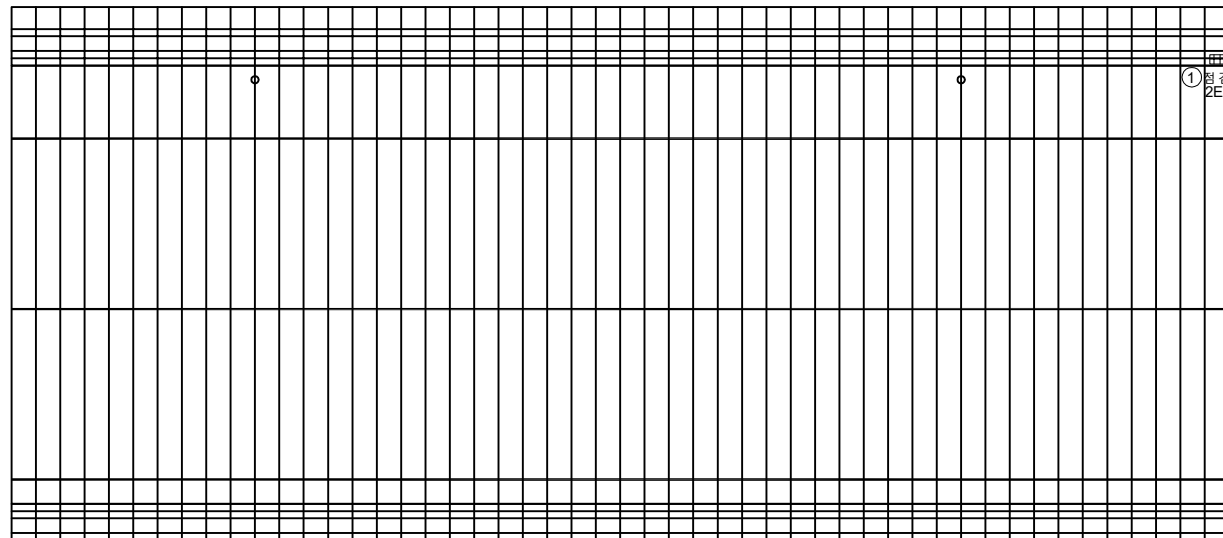


P8

P9

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기준	방호벽	청평로 발판 파손				2	2.00	EA
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

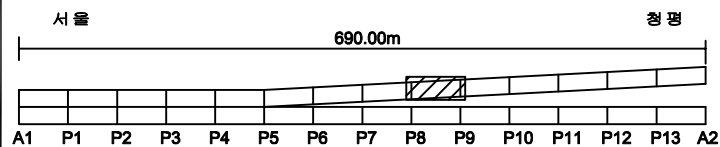KEY
PLAN


SECTION

범
례

구 결	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습관부	백 태	회죽물	중 역 명
철근노출	침 하	열 화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			창현교(상) 교면포장 S9
			도면번호
			09

← 서울

청평→

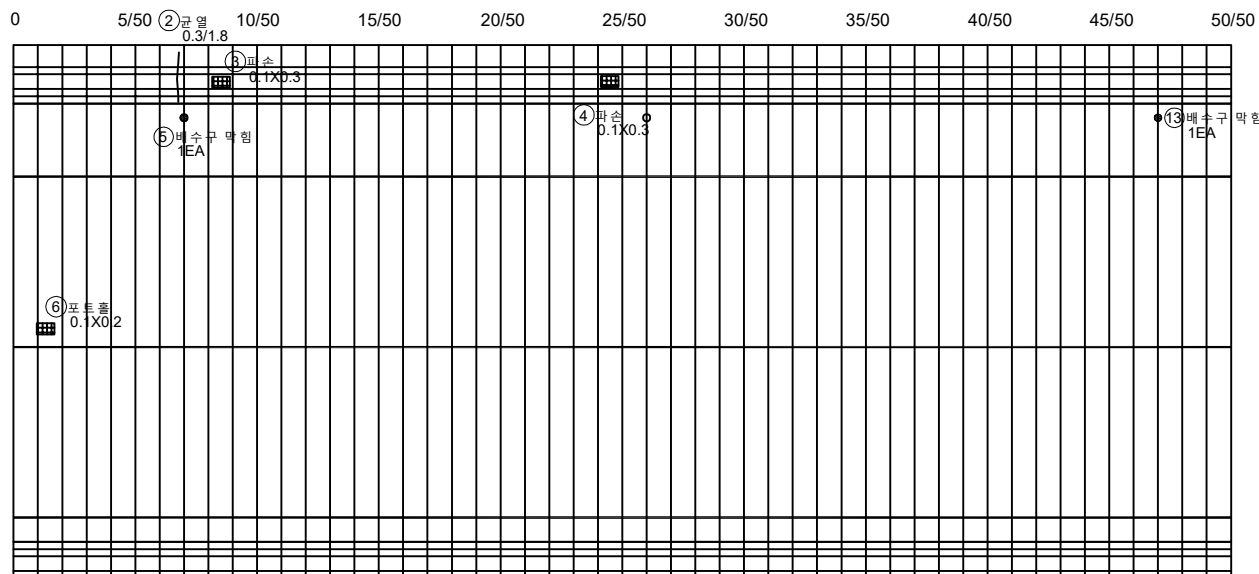


P9

P10


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
2	기존	방호벽	균열	0.3	1.8		1	1.80	m
3	기존	방호벽	파손		0.3	0.1	1	0.03	m²
4	기존	방호벽	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²
5	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
6	기존	교면포장	포트홀		0.1	0.2	1	0.02	m²
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

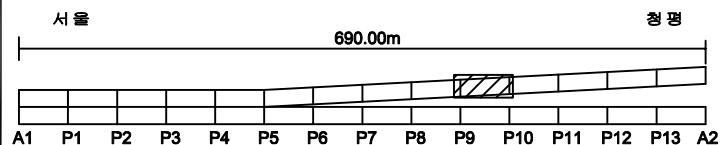

SECTION



범례


구름	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 교면포장 S10
도면번호	10

← 서울

청 평 →

0 5/50 10/50 15/50 20/50 25/50 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50

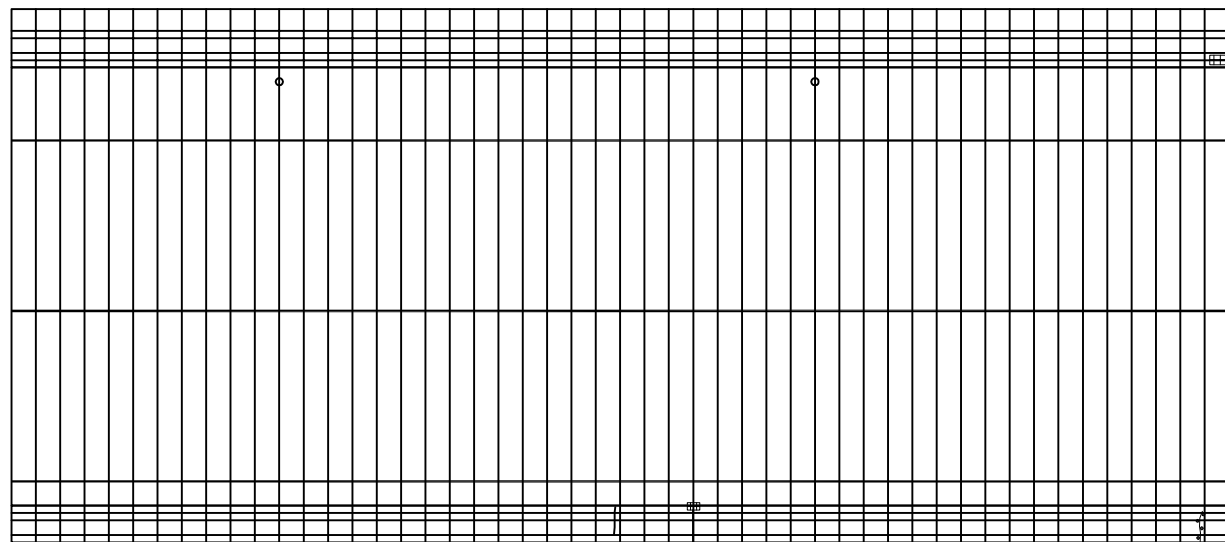

P10


P11

④균열
0.3/1.0 ③콘크리트 파손
0.2x0.4 ①균열부 백태
0.3/1.0


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	중분대	균열부 백태	0.3	1.0		1	1.00	m	
2	기존	방호벽	점검로 발판 파손				2	2.00	EA	
3	기존	중분대	콘크리트 파손		0.4	0.2	1	0.08	m ²	
4	기존	중분대	균열	0.3	1.0		1	1.00	m	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

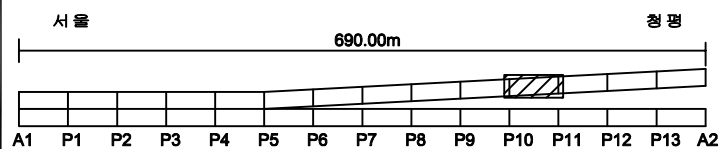

SECTION




면 레

균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의경부국토관리사무소
누수, 습윤부	백 태	회죽물	중 의 명
철근노출	침 하	열 화	국도46호선 마치고(하)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			창현교(상) 교면포장 S11
			도면번호

← 서울

청 평 →

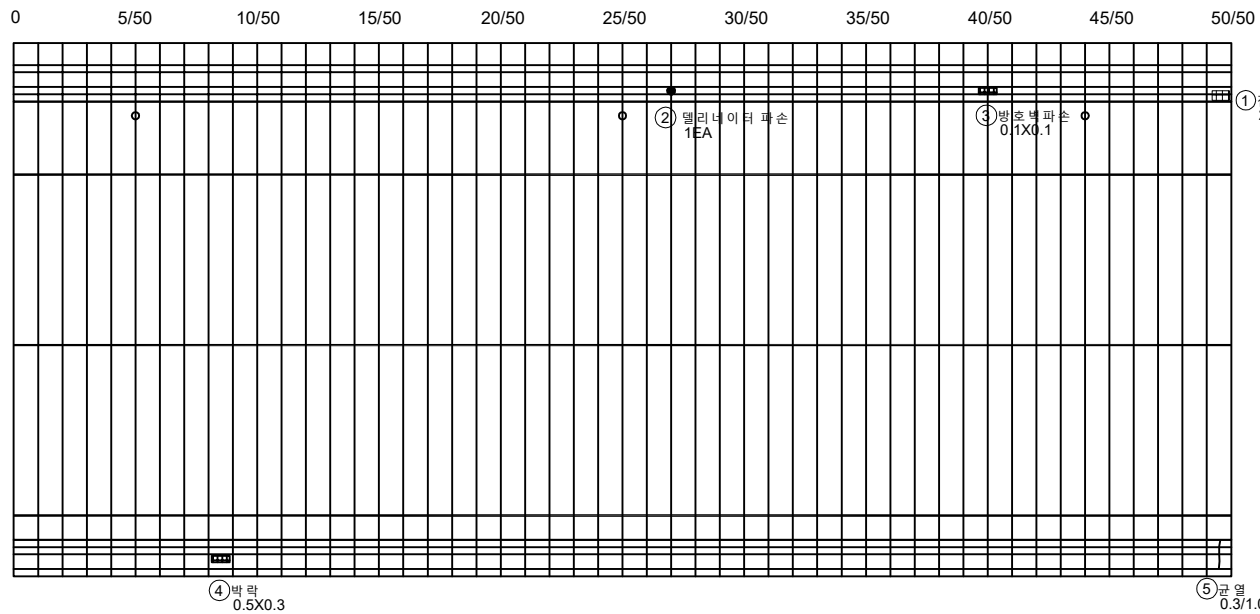


P11

P12


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	방호벽	정검로 발판 파손				1	1.00	EA
2	기존	방호벽	델리네이팅 파손				1	1.00	EA
3	기존	방호벽	방호벽 파손		0.1	0.1	1	0.01	m ²
4	기존	중분대	박락		0.5	0.3	1	0.15	m ²
5	기존	중분대	균열	0.3	1.0		1	1.00	m
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

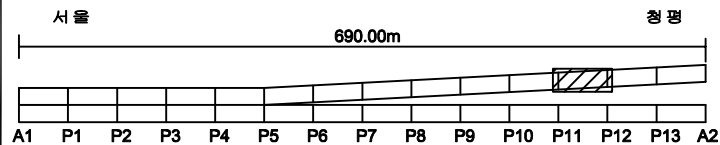

SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
누수, 습윤부	백태	회색물	도면명	창현교(상) 교면포장 S12
철근노출	침하	열화	도면번호	12
부식	좌굴, 변형	기타		

← 서울

청 평 →

0 5/50 10/50 15/50 20/50 25/50 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50

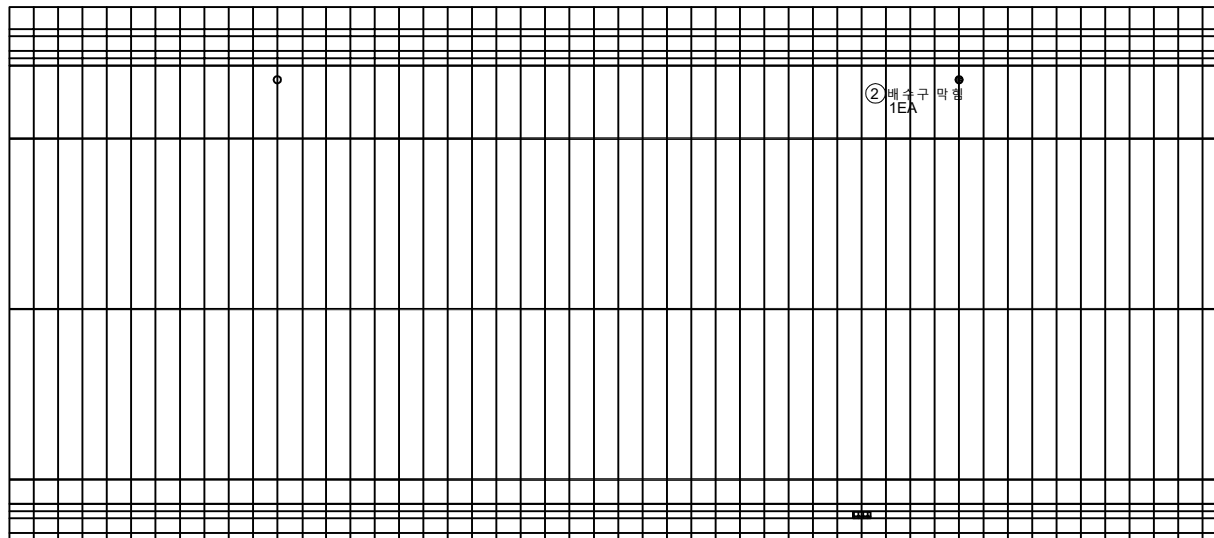


P12


P13

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위
1	기준	중분대	박리		0.3	0.2	1	0.06	m ²
2	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

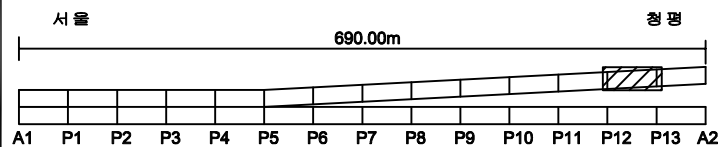KEY
PLAN


SECTION

범
례

구 결	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의경부국토관리사무소
누수, 습윤부	백 태	회색물	중 역 명
철근노출	침 하	열 화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			창현교(상)교면포장 S13
			도면번호
			13


← 서울

청평→

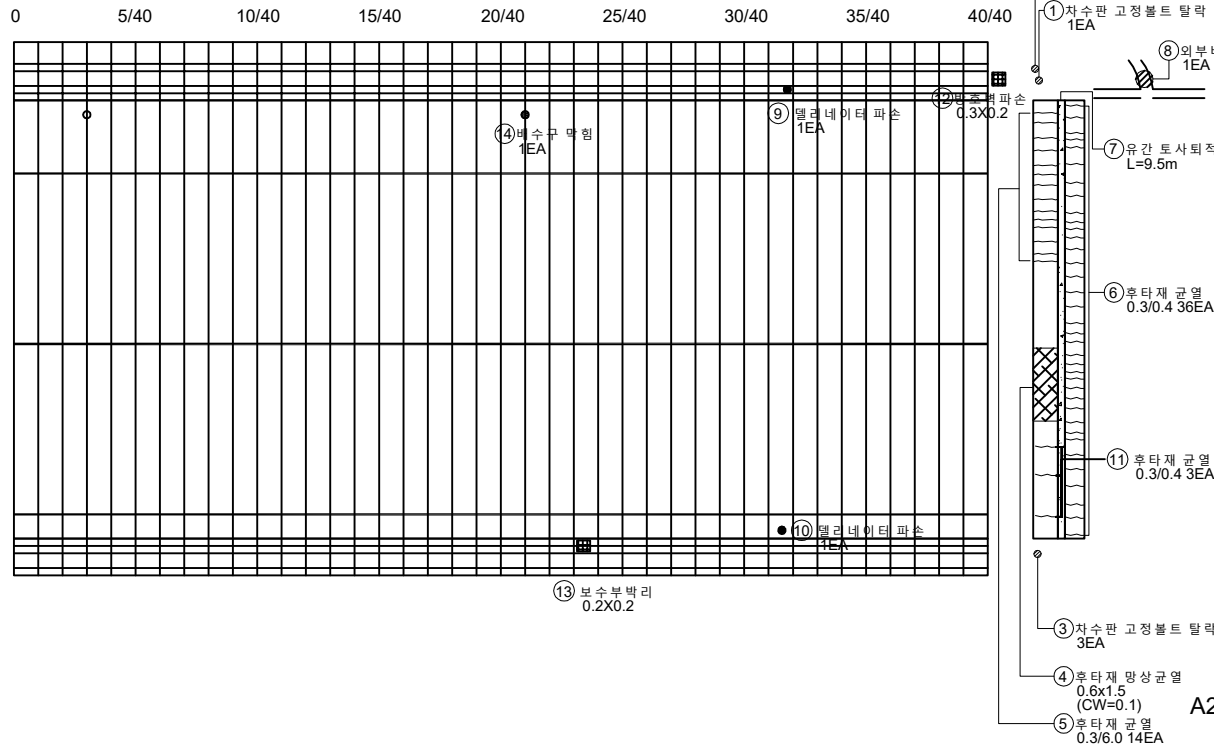


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기존	신축이음	차수판 고정볼트 탈락				1	1.00	EA
2	기존	신축이음	차수판 이동볼트 탈락				3	3.00	EA
3	기존	신축이음	차수판 고정볼트 탈락				3	3.00	EA
4	기존	신축이음	후타재 망상균열 (CW=0.1)		1.5	0.6	1	0.90	m ²
5	기존	신축이음	후타재 균열	0.3	0.6		14	8.40	m
6	기존	신축이음	후타재 균열	0.3	0.4		36	14.4	m
7	기존	신축이음	유간 토사퇴적		9.5		1	9.50	m
8	기존	배수로	외부배수로 막힘				1	1.00	EA
9	기존	방호벽	델리네이터 파손				1	1.00	EA
10	기존	중분대	델리네이터 파손				1	1.00	EA
11	기존	신축이음	후타재 균열	0.3	0.4		3	1.20	m
12	기존	방호벽	방호벽 파손		0.3	0.2	1	0.06	m ²
13	기존	중분대	보수부박리		0.2	0.2	1	0.04	m ²
14	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

P13

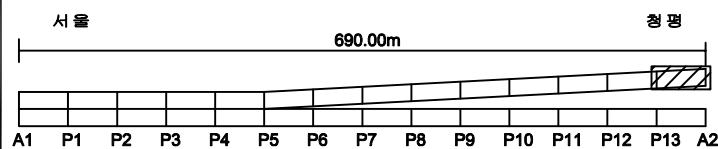

SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 교면포장 S14
도면번호	14


ID: 창현교(상)바닥판 하 면 (S1) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위
1	기존	바닥판	누수흔적 및 백태		15.0	0.2	1	3.00	m ²
2	기존	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				8	8.00	EA
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

← 서울


청평 →

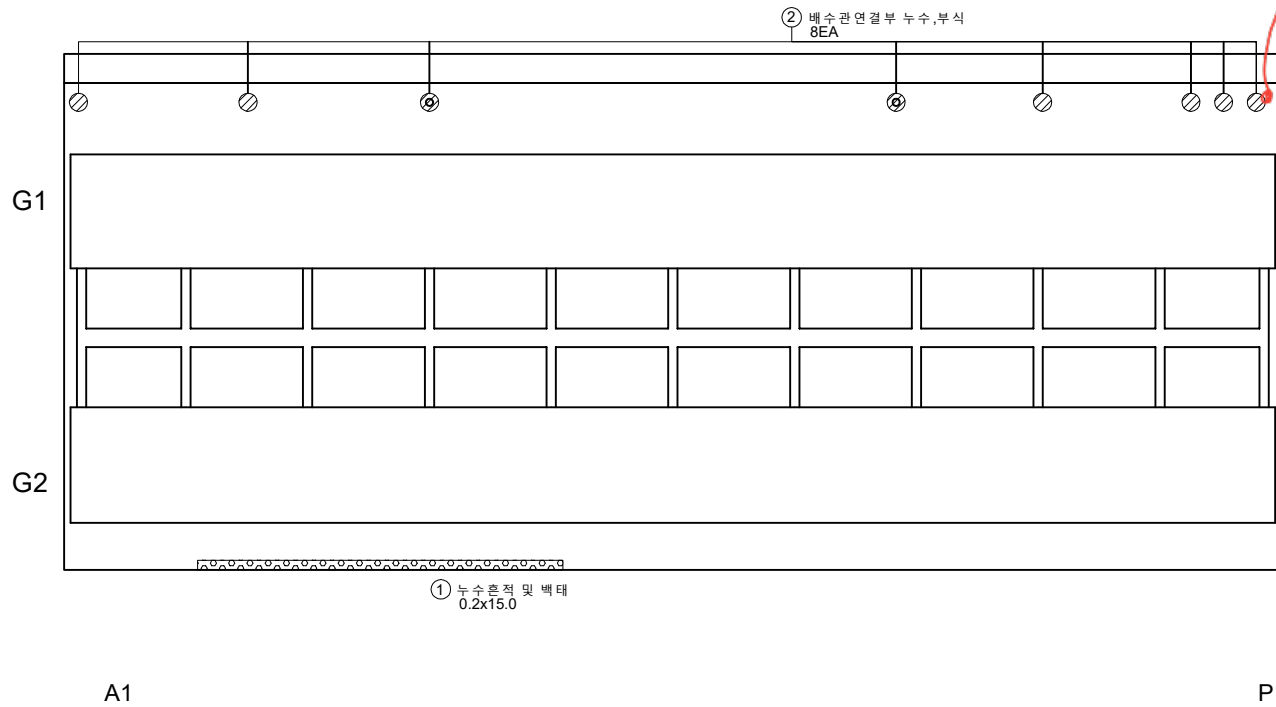

KEY PLAN

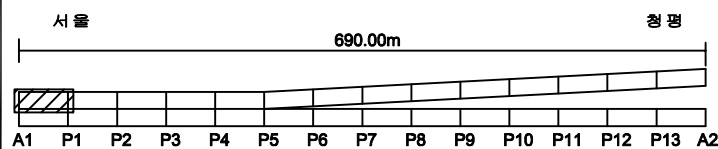

SECTION



범례

구멍	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판 하 면 S1
도면번호	15

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	누수흔적 및 백태		3.0	0.1	1	0.30	m ²	
2	기존	바닥판	백태		0.3	0.3	1	0.09	m ²	
3	기존	바닥판	누수흔적		50.0	0.5	1	25.0	m ²	
4	기존	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				2	2.00	EA	
5	기존	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				1	1.00	EA	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울


청평→

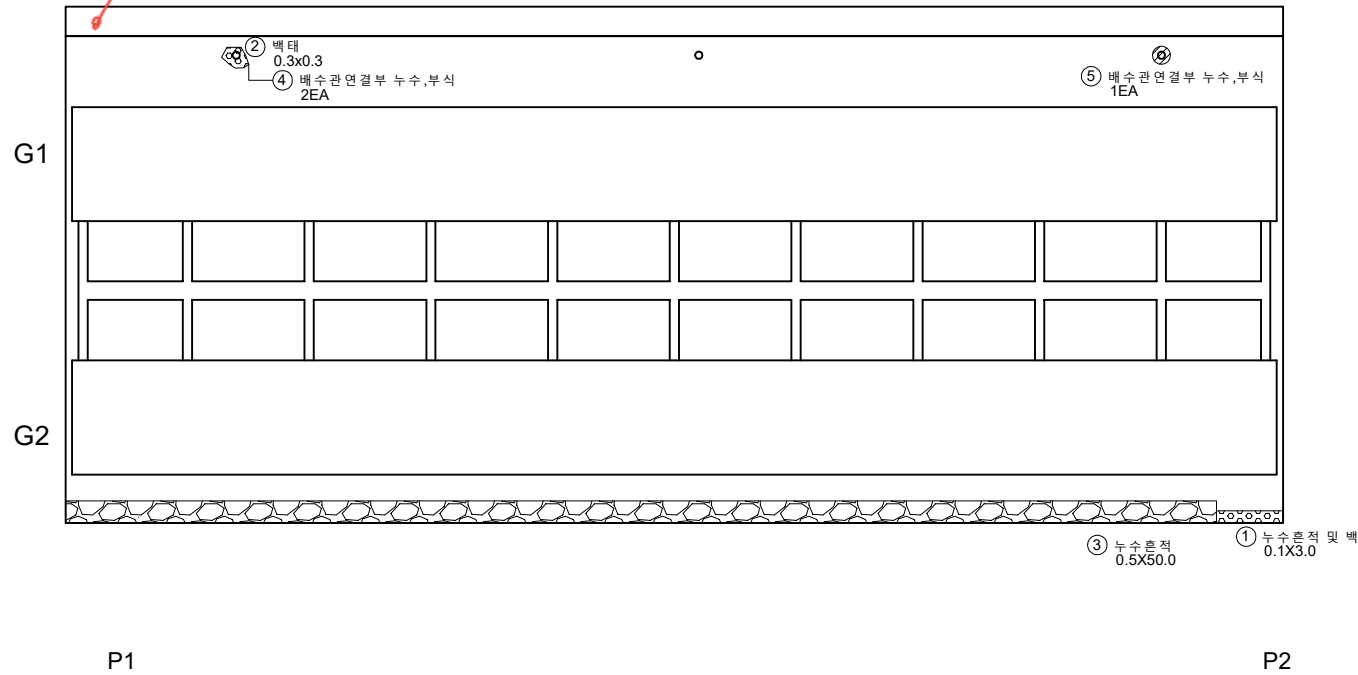

KEY PLAN

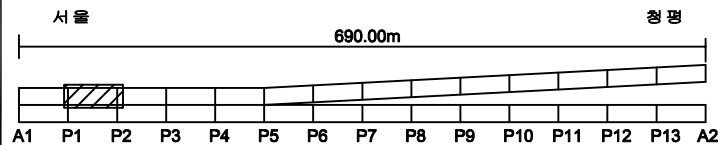

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명
누수, 습윤부	백태	회죽물	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
철근노출	침하	열화	도면명
부식	좌굴, 변형	기타	창현교(상)바닥판하면 S2
			도면번호
			16

손상물량표


← 서울

청평→

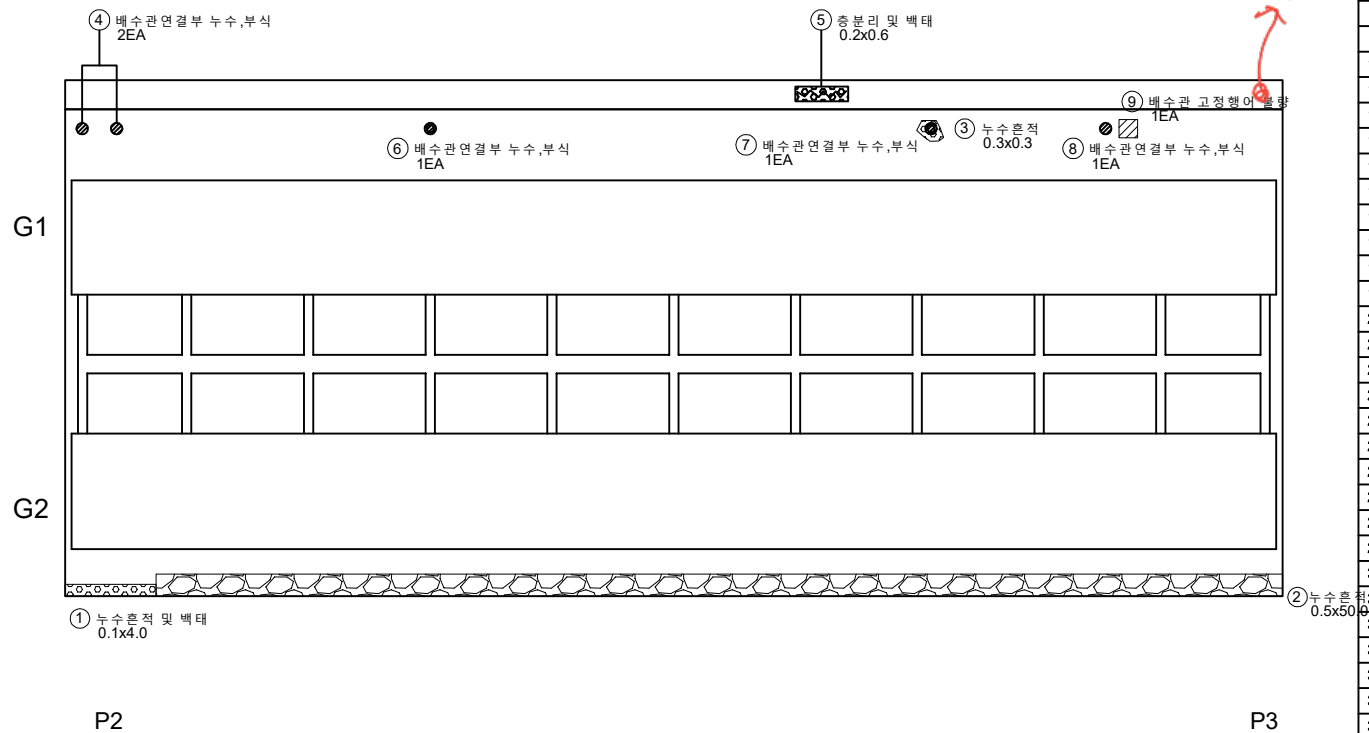


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	바닥판	누수흔적 및 백태		4.0	0.1	1	0.40	m ²
2	기존	바닥판	누수흔적		50.0	0.5	1	25.0	m ²
3	기존	바닥판	누수흔적		0.3	0.3	1	0.09	m ²
4	기존	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				2	2.00	EA
5	기존	바닥판	충분리 및 백태		0.6	0.2	1	0.12	m ²
6	기존	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				1	1.00	EA
7	기존	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				1	1.00	EA
8	기존	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				1	1.00	EA
9	기존	배수시설	배수관 고정행이 불량				1	1.00	EA
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

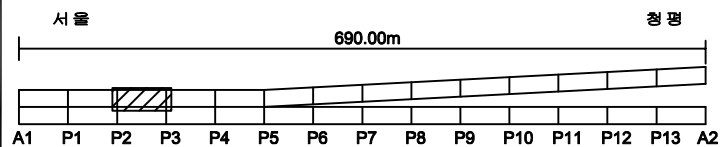

SECTION



범례

구멍	망상균열	재분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습관부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상)바닥판하면 S3
			도면번호
			17


ID: 창현교(상)바닥판 하면 (S4) 외관조사망도

손상물량표


← 서울

청평→


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	누수흔적		50.0	0.5	1	25.0	m ²	
2	기준	바닥판	누수흔적		0.3	0.3	1	0.09	m ²	
3	기준	바닥판	백태		0.2	0.5	1	0.10	m ²	
4	기준	바닥판	균열	0.1	1.0		1	1.00	m	
5	기준	바닥판	누수흔적		0.3	0.3	1	0.09	m ²	
6	기준	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				1	1.00	EA	
7	기준	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				1	1.00	EA	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

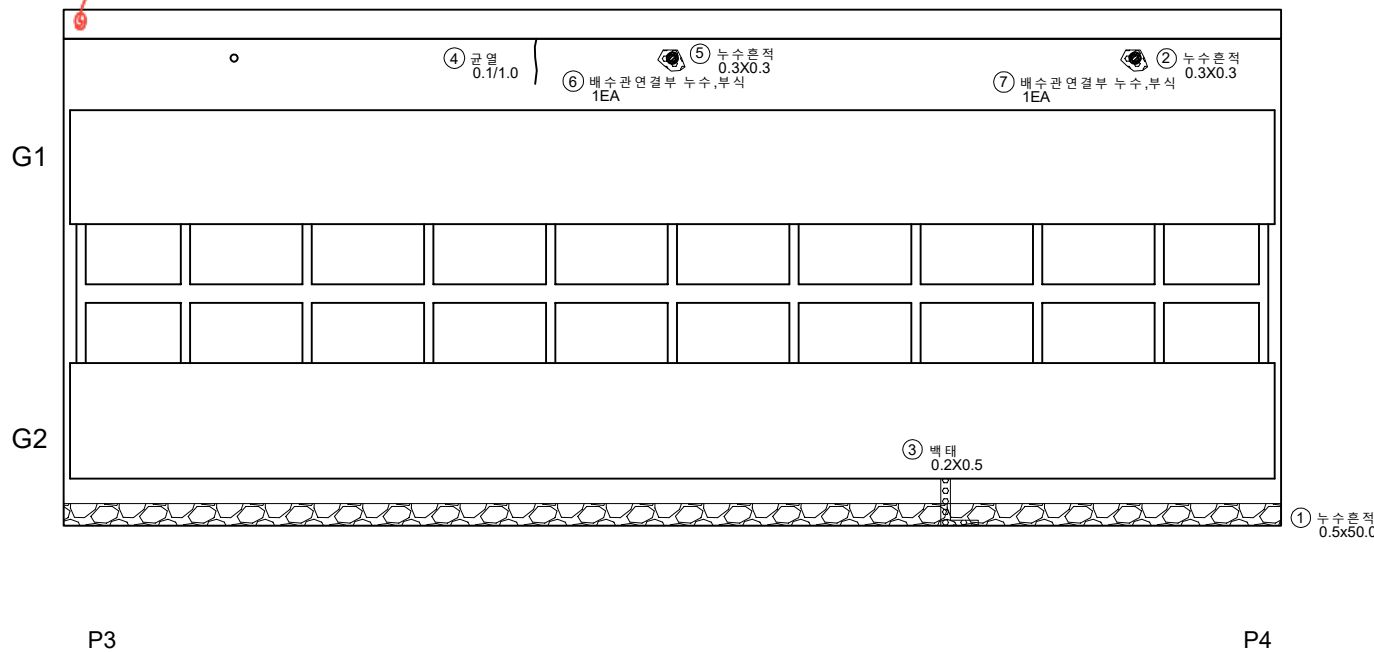

KEY PLAN

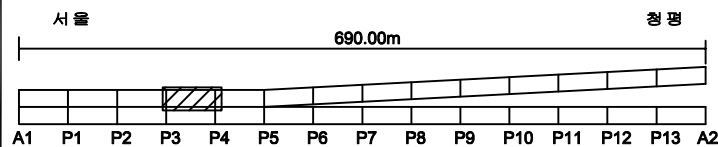

SECTION



범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상)바닥판하면 S4
			도면번호
			18

ID: 창현교(상)바닥판 하면 (S5) 외관조사망도

손상물량표


← 서울

청평→

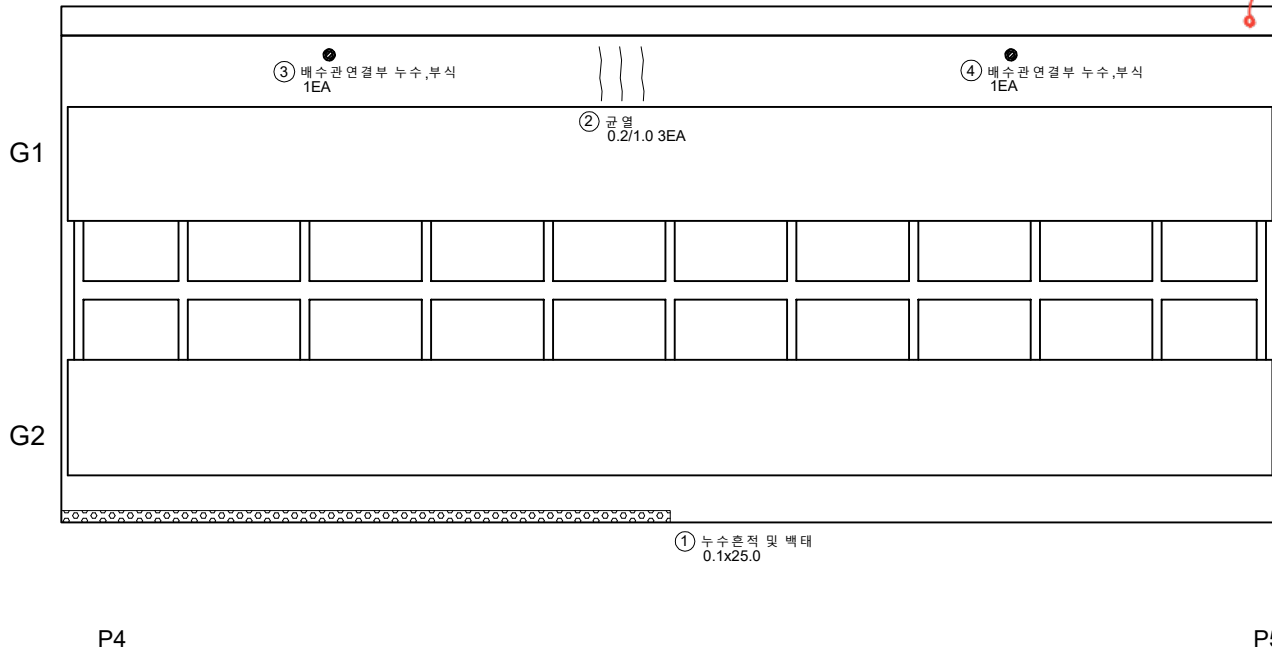


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위
1	기준	바닥판	누수흔적 및 백태		25.0	0.1	1	2.50	m ²
2	기준	바닥판	균열	0.2	1.0		3	3.00	m
3	기준	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				1	1.00	EA
4	기준	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				1	1.00	EA
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

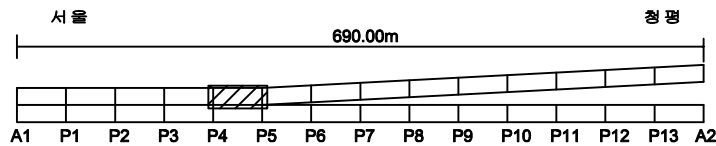

SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판 하면 S5
도면번호	19


ID: 창현교(상)바닥판 하면 (S6) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	누수흔적 및 백태		45.0	0.2	1	9.00	m ²	
2	기존	바닥판	이물질 삽입		0.4	0.1	1	0.04	m ²	
3	기존	바닥판	균열	0.2	1.0		1	1.00	m	
4	기존	바닥판	균열	0.2	1.0		1	1.00	m	
5	기존	바닥판	균열	0.2	1.0		1	1.00	m	
6	기존	바닥판	철근노출		0.3	0.3	1	0.09	m ²	
7	기존	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				1	1.00	EA	
8	기존	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				1	1.00	EA	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

서울


청평

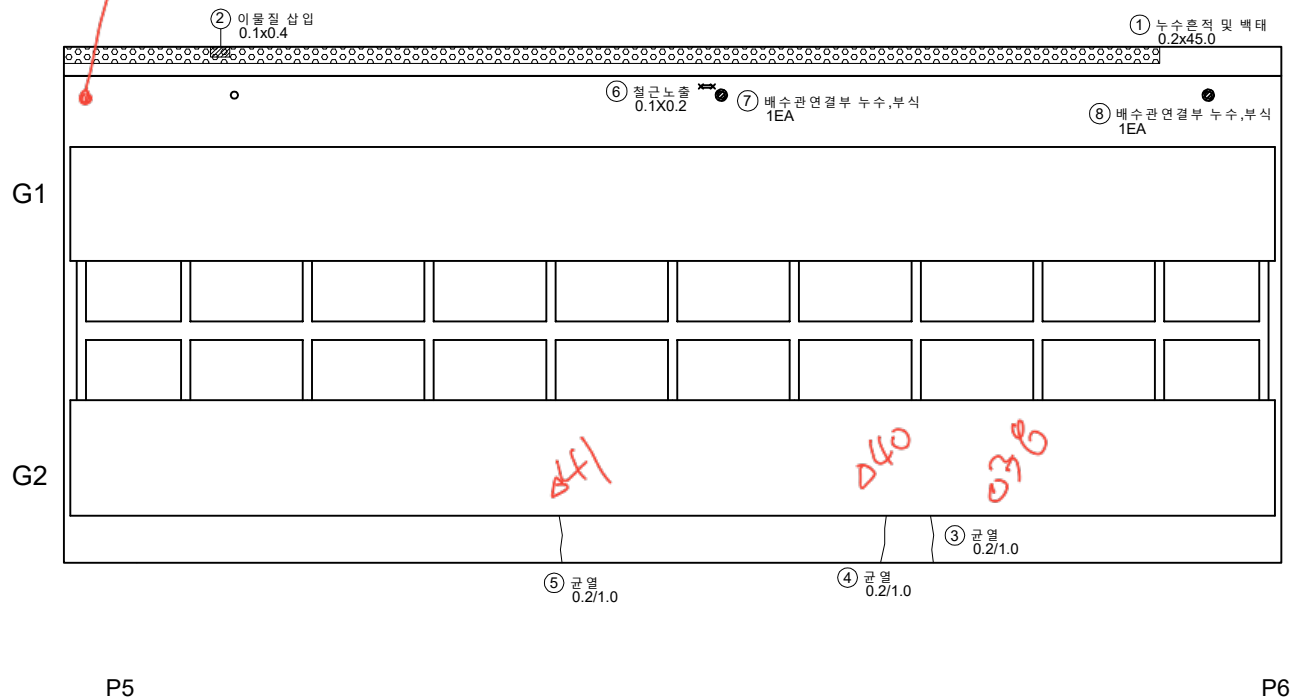

KEY PLAN

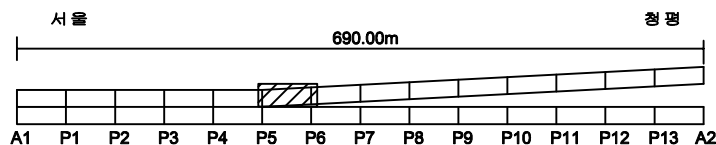

SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습관부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판 하면 S6
도면번호	20


← 서울

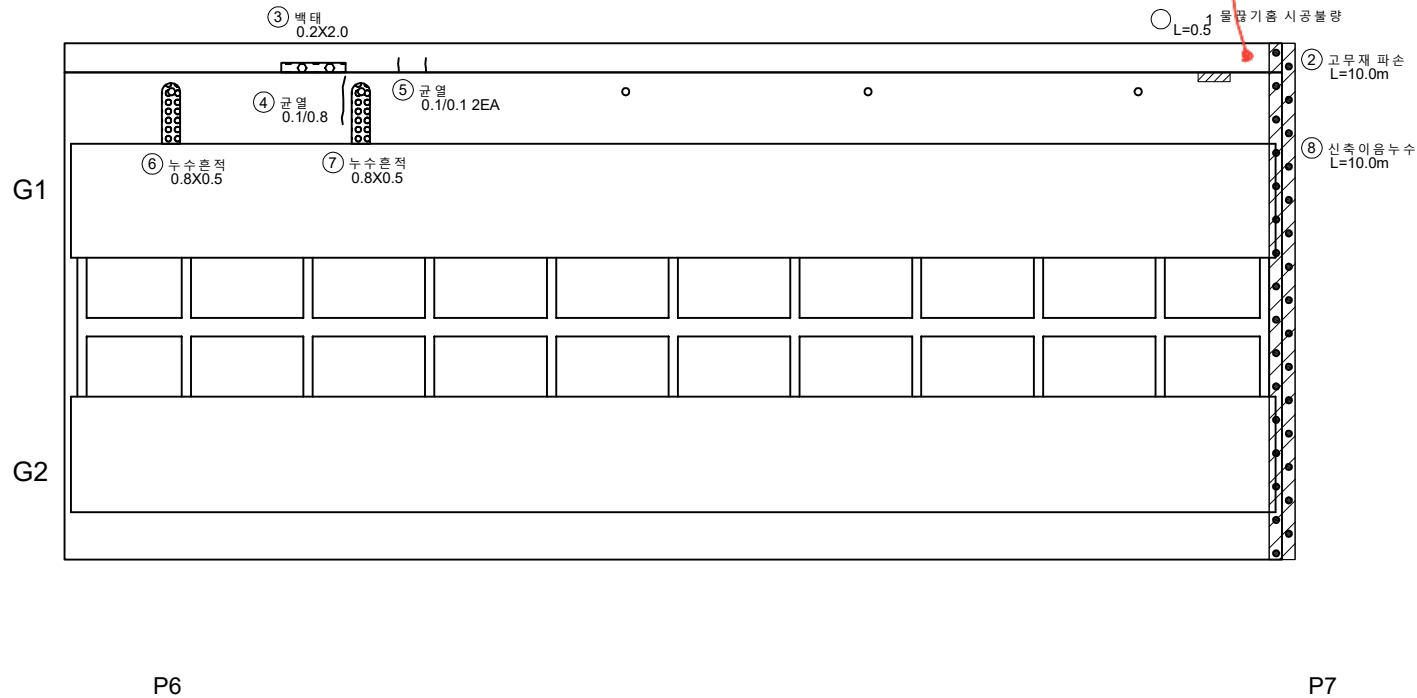


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위
1	기존	바닥판	물받기홈 시공불량		0.5		1	0.50	m
2	기존	바닥판	고무재 파손		10.0		1	10.00	m
3	기존	바닥판	백태		0.2	2.0	1	0.40	m ²
4	기존	바닥판	균열	0.1	0.8		1	0.80	m
5	기존	바닥판	균열	0.1	0.1		2	0.20	m
6	기존	바닥판	누수흔적		0.8	0.5	1	0.40	m ²
7	기존	바닥판	누수흔적		0.8	0.5	1	0.40	m ²
8	기존	신축이음	신축이음누수		10.0		1	10.00	m
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

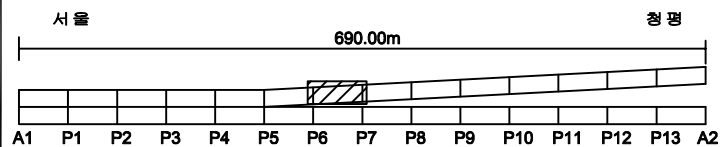

SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상)바닥판하면 S7
도면번호	21

ID: 창현교(상)바닥판 하면 (S8) 외관조사망도

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기준	바닥판	중분리 및 백태		1.2	0.2	1	0.24	m ²
2	기준	바닥판	누수흔적 및 백태		0.3	0.3	1	0.09	m ²
3	기준	바닥판	백태		1.0	0.3	1	0.30	m ²
4	기준	바닥판	물감기름 시공불량		2.0		1	2.00	m
5	기준	바닥판	부식		0.8	0.5	1	0.40	m ²
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

← 서울

청평→

① 중분리 및 백태
0.2x1.2

④ 물감기름 시공불량
L=2.0

② 누수흔적 및 백태
0.3x0.3


⑤ 부식
0.3x0.1

③ 백태
0.3x1.0


P7

P8

KEY PLAN

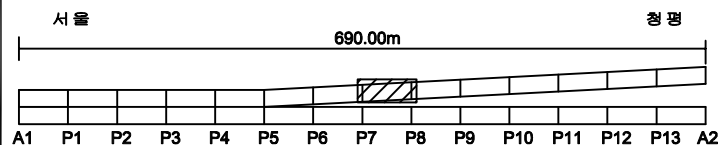

SECTION



범례

구멍	망상균열	재분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판 하면 S8
도면번호	22


ID: 창현교(상)바닥판 하면 (S9) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	바닥판	물결기름 시공불량		0.3		1	0.30	m	
2	기존	바닥판	균열	0.1	1.0		1	1.00	m	
3	기존	바닥판	물결기름 시공불량		0.3		1	0.30	m	
4	기존	바닥판	벽태		1.3	0.5	1	0.65	m²	
5	기존	바닥판	누수흔적		0.5	0.7	1	0.35	m²	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울


창현교

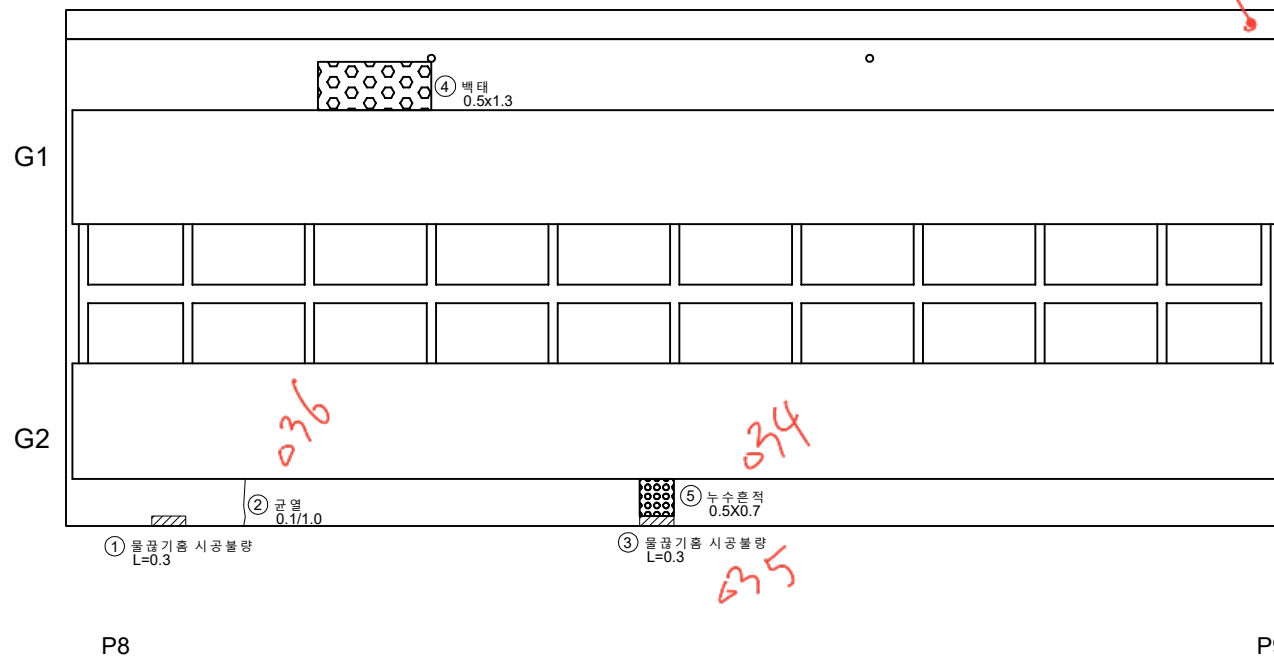

KEY PLAN

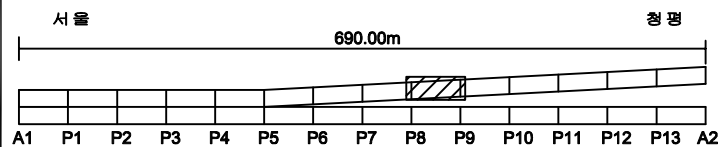

SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판 하면 S9
도면번호	23


ID: 창현교(상)바닥판 하 면 (S10) 외관조사망도

손상물량표


← 서울

청평→


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				3	3.00	EA
2	기존	바닥판	백태		7.0	0.3	1	2.10	m²
3	기존	바닥판	누수흔적 및 백태		2.0	0.3	1	0.60	m²
4	기존	바닥판	충분리 및 백태		1.0	0.2	1	0.20	m²
5	기존	바닥판	백태		1.0	0.2	2	0.40	m²
6	기존	바닥판	백태		1.5	0.4	1	0.60	m²
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

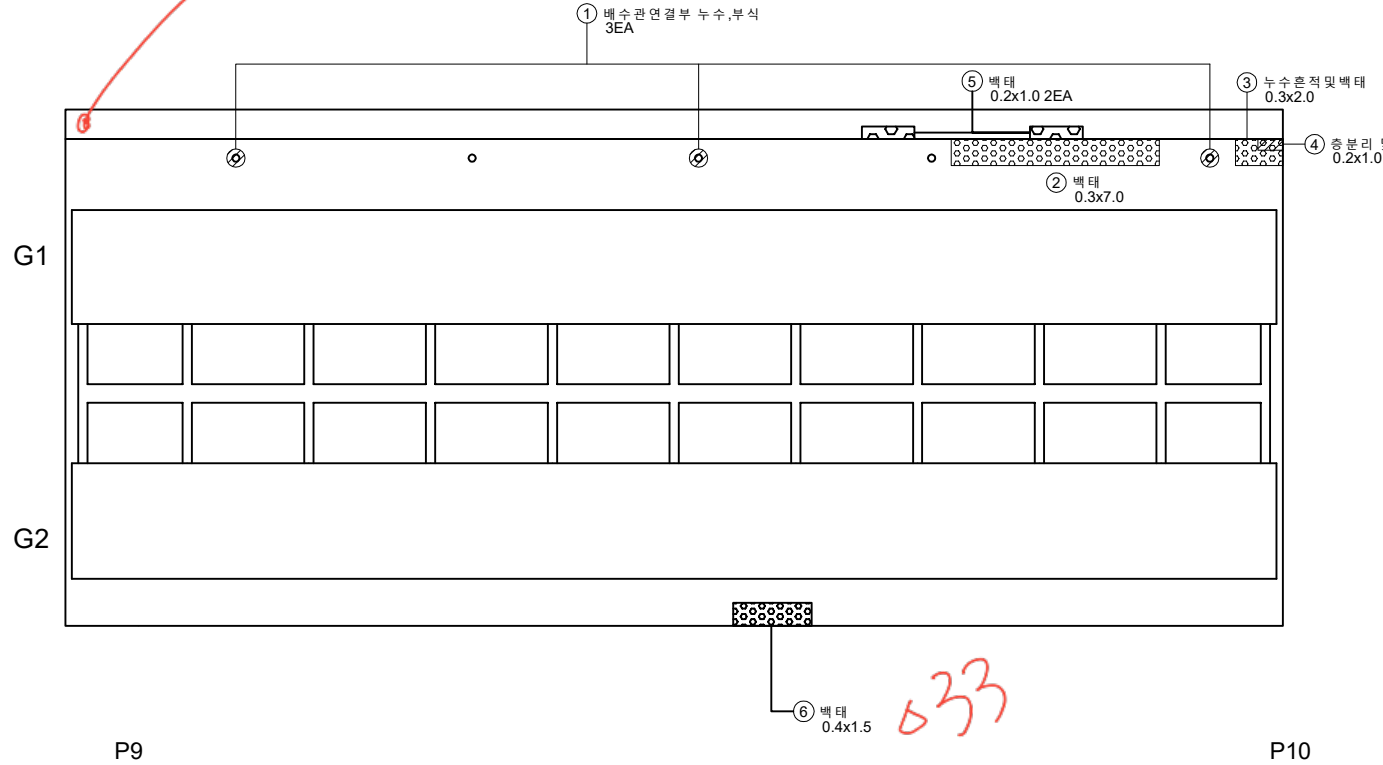

KEY PLAN

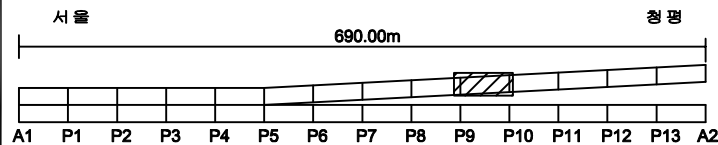

SECTION



범례

구입	방상균열	재분리	발주처
편지, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습관부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 바닥판 하 면 S10
			도면번호
			24


ID: 창현교(상)바닥판 하 면 (S11) 외관조사망도

손상물량표

비판리


← 서울

청평 →

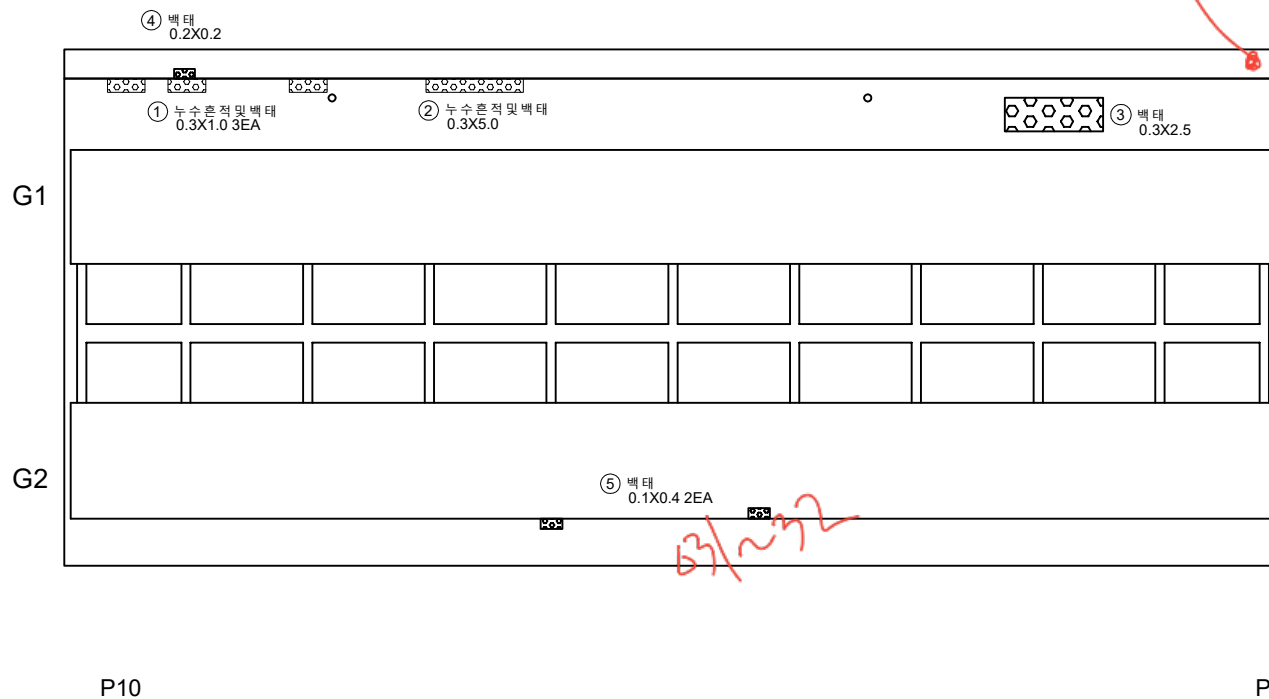


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	바닥판	누수흔적 및 백태		1.0	0.3	3	0.90	m ²	
2	기준	바닥판	누수흔적 및 백태		4.0	0.3	1	1.20	m ²	
3	기준	바닥판	백태		2.0	0.3	1	0.60	m ²	
4	기준	바닥판	백태		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
5	기준	바닥판	백태		0.1	0.4	2	0.08	m ²	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

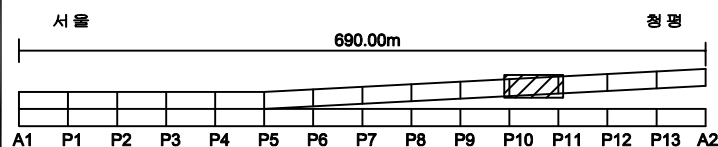

SECTION



범례

구멍	망상균열	재분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판 하 면 S11
도면번호	25

ID: 창현교(상)바닥판 하면 (S12) 외관조사망도

손상물량표

← 서울

청평→

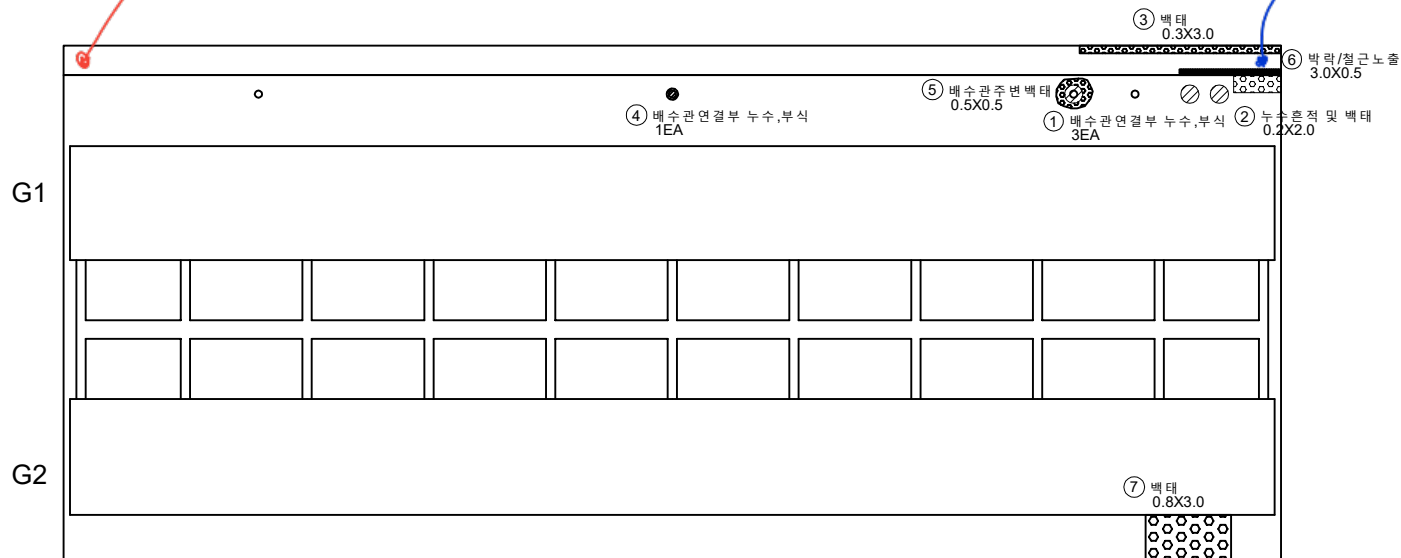


P11


P12

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				3	3.00	EA
2	기존	바닥판	누수 흔적 및 백태		2.0	0.2	1	0.40	m ²
3	기존	바닥판	백태		1.0	0.3	1	0.30	m ²
4	기존	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				1	1.00	EA
5	기존	배수시설	배수관 주변 백태		0.5	0.5	1	0.25	m ²
6	기존	바닥판	박락/철근노출		3.0	0.5	1	1.50	m ²
7	기존	바닥판	백태		0.8	3.0	1	2.40	m ²
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

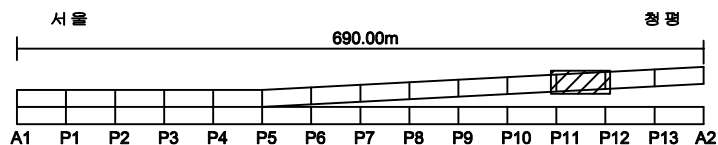

SECTION



범례


구멍	망상균열	재료분리	발주처
핀치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상)바닥판하면 S12
			도면번호
			26

ID: 창현교(상)바닥판 하면 (S13) 외관조사망도

← 서울

타파괴

정원 P13 ~ P6, P4 ~ 1
관상라 P11, 9, 7, A1
청 평 6 ~ 7 mm

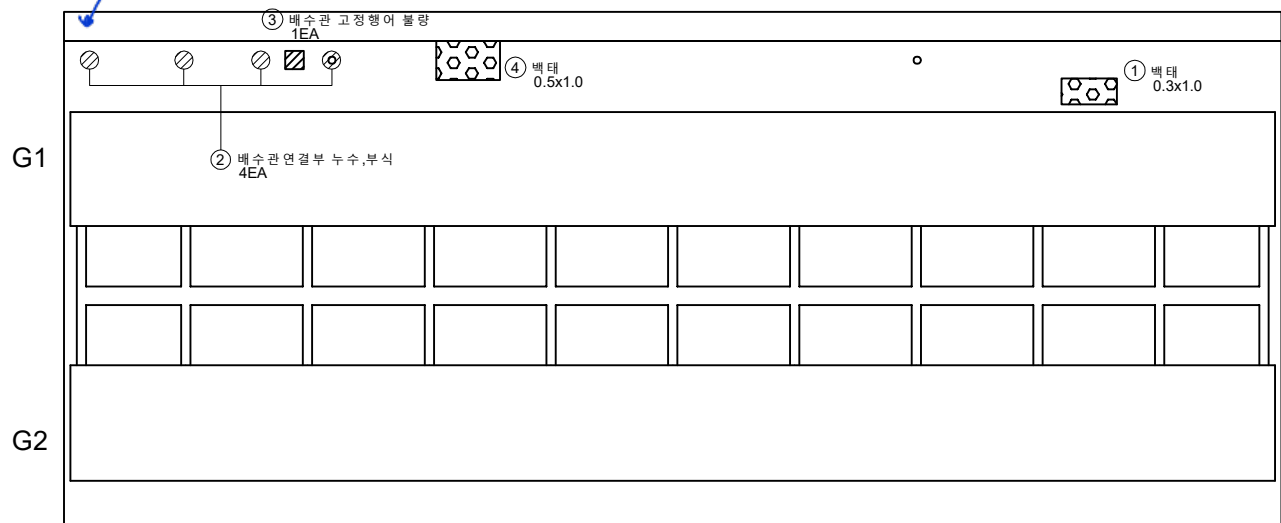


P12

P13


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기준	바닥판	백태		1.0	0.3	1	0.30	m²
2	기준	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				4	4.00	EA
3	기준	배수시설	배수관 고정형어 불량				1	1.00	EA
4	기준	바닥판	백태		1.0	0.5	1	0.50	m²
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

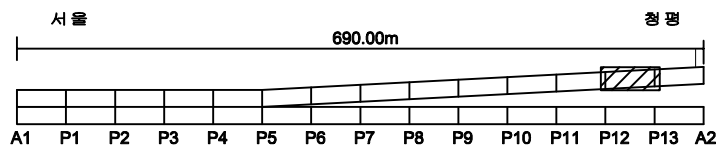

SECTION



범례


구멍	망상균열	재분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판 하면 S13
도면번호	27

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				7	7.00	EA	
2	기준	바닥판	백태		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
3	기준	바닥판	백태		0.5	0.3	1	0.15	m ²	
4	기준	바닥판	균열부백태	0.2	0.5		1	0.50	m	
5	기준	배수시설	배수관 고정형여 불량				1	1.00	EA	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


← 서울

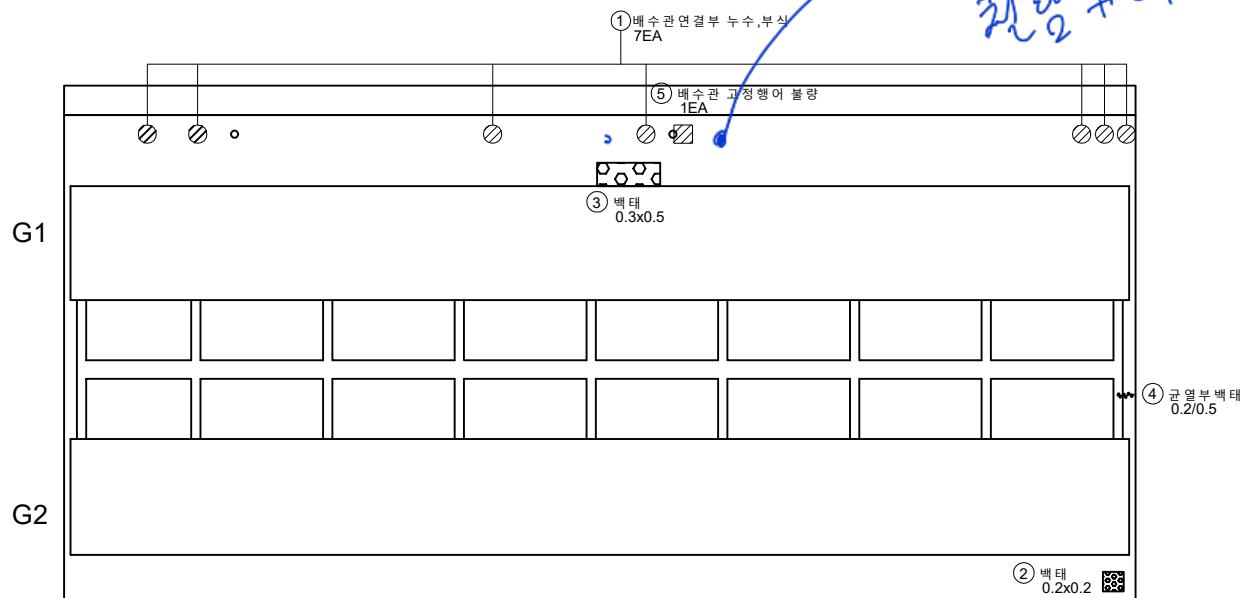


P13

A2

KEY PLAN

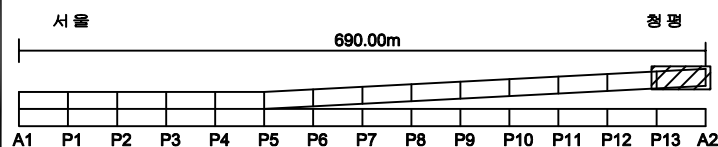

SECTION



범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판하면 S14
도면번호	28


ID: 창현교(상)거더외부 (S1-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

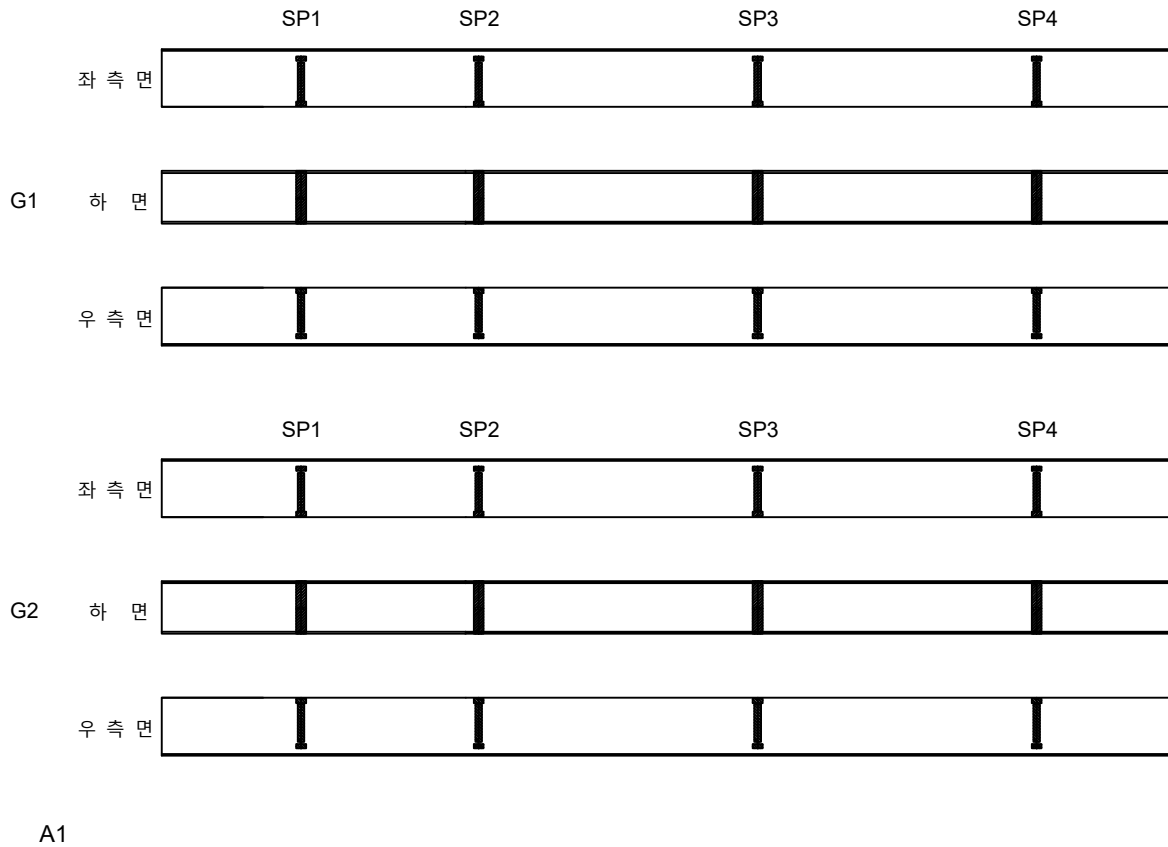

KEY PLAN

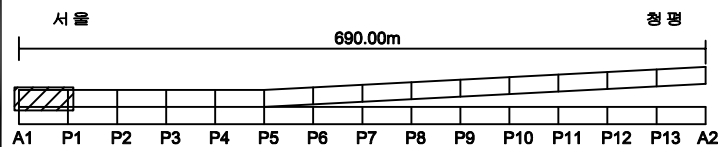

SECTION



범례

			발주처	의정부국토관리사무소
			용역명	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
			도면명	창현교(상) 거더외부 (S1-G1,G2)
			도면번호	29

ID: 창현교(상)거더외부 (S2-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거더외부	도장균형		0.5	1.5	1	0.75	m ²	
2	기준	거더외부	도장균형		0.3	0.1	1	0.03	m ²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										




P1

P2

KEY PLAN

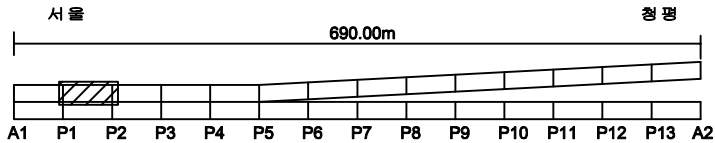

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더외부 (S2-G1,G2)
			도면번호
			30


ID: 창현교(상)거더외부 (S3-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

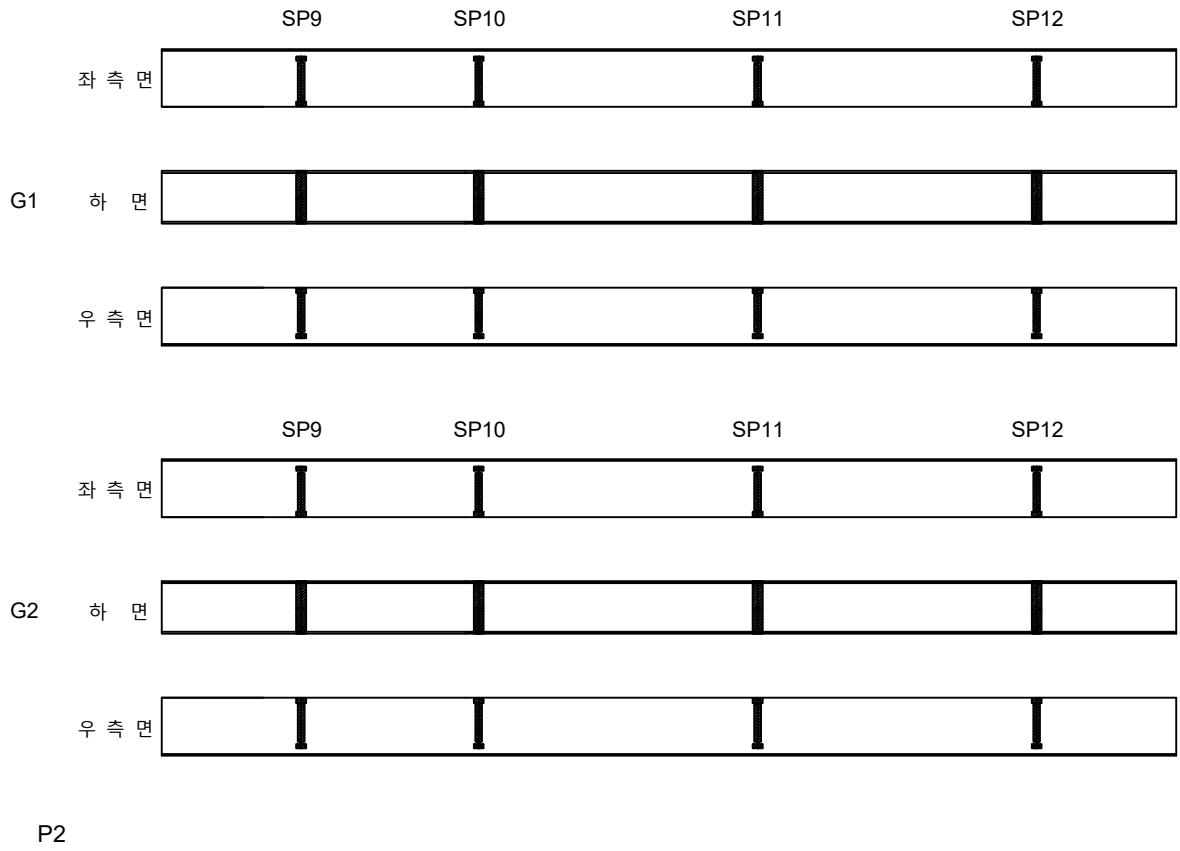

KEY PLAN

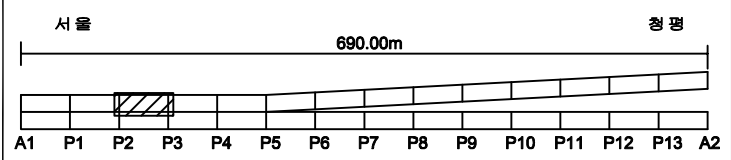

SECTION

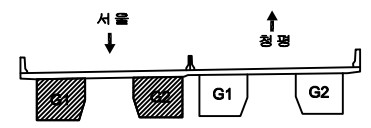


범례

	관 절		망상근열		재료분리	발 주 처	의정부국토관리사무소
	균열, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	국도46호선 마지교(하)등 4개소 경밀안전점검용역
	누수, 습윤부		박 태		부식물	도 면 명	창현교(상) 거더외부(S3-G1,G2)
	침하노출		침 하		열 화	도 면 번호	31
	부식		좌굴, 변형		기 타		

ID: 창현교(상)거더외부 (S4-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거더외부	변형		0.1		1	0.10	m	
2	기준	거더외부	부식		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

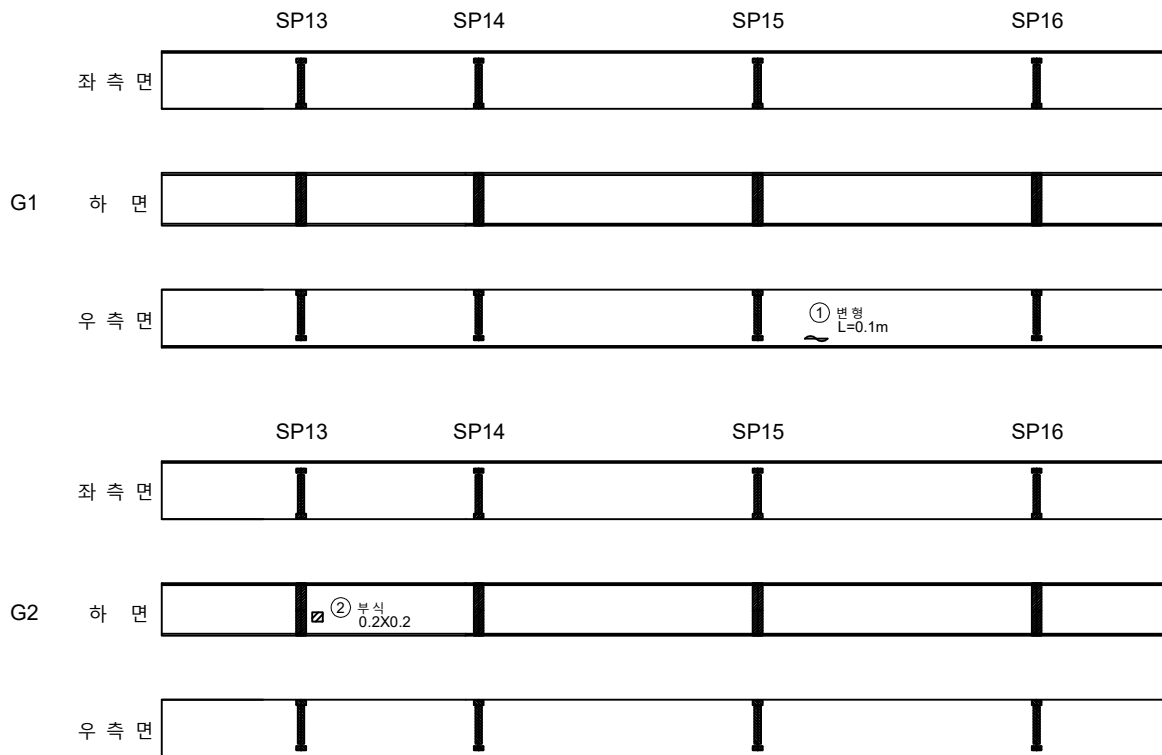


P3

P4

KEY PLAN

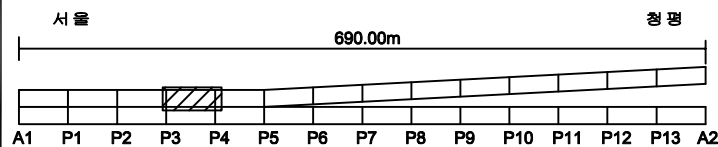

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더외부 (S4-G1,G2)
			도면번호
			32


ID: 창현교(상)거더외부 (S5-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

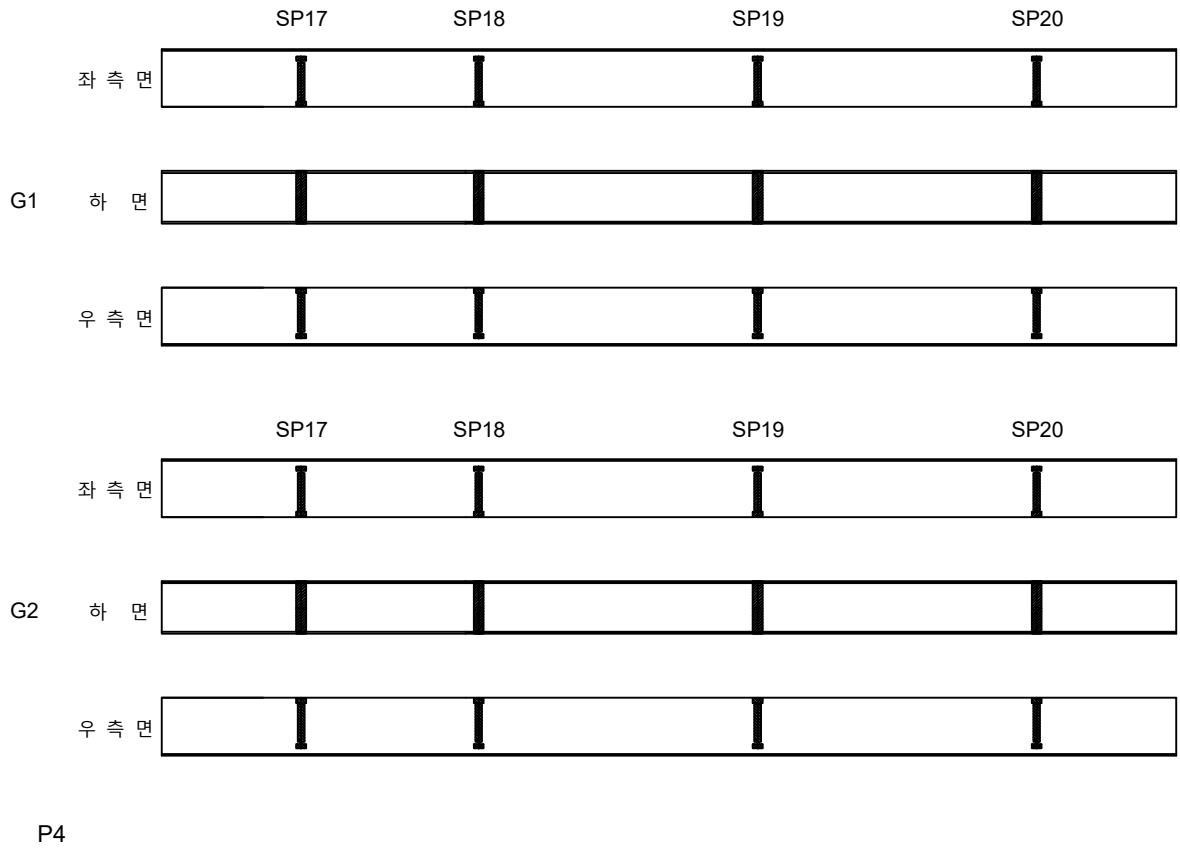

KEY PLAN

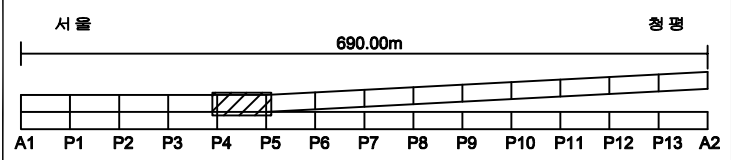

SECTION

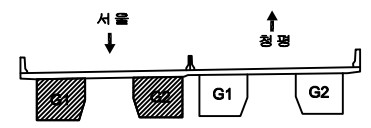


범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의경부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더외부 (S5-G1,G2)
			도면번호
			33


ID: 창현교(상)거더외부 (S6-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

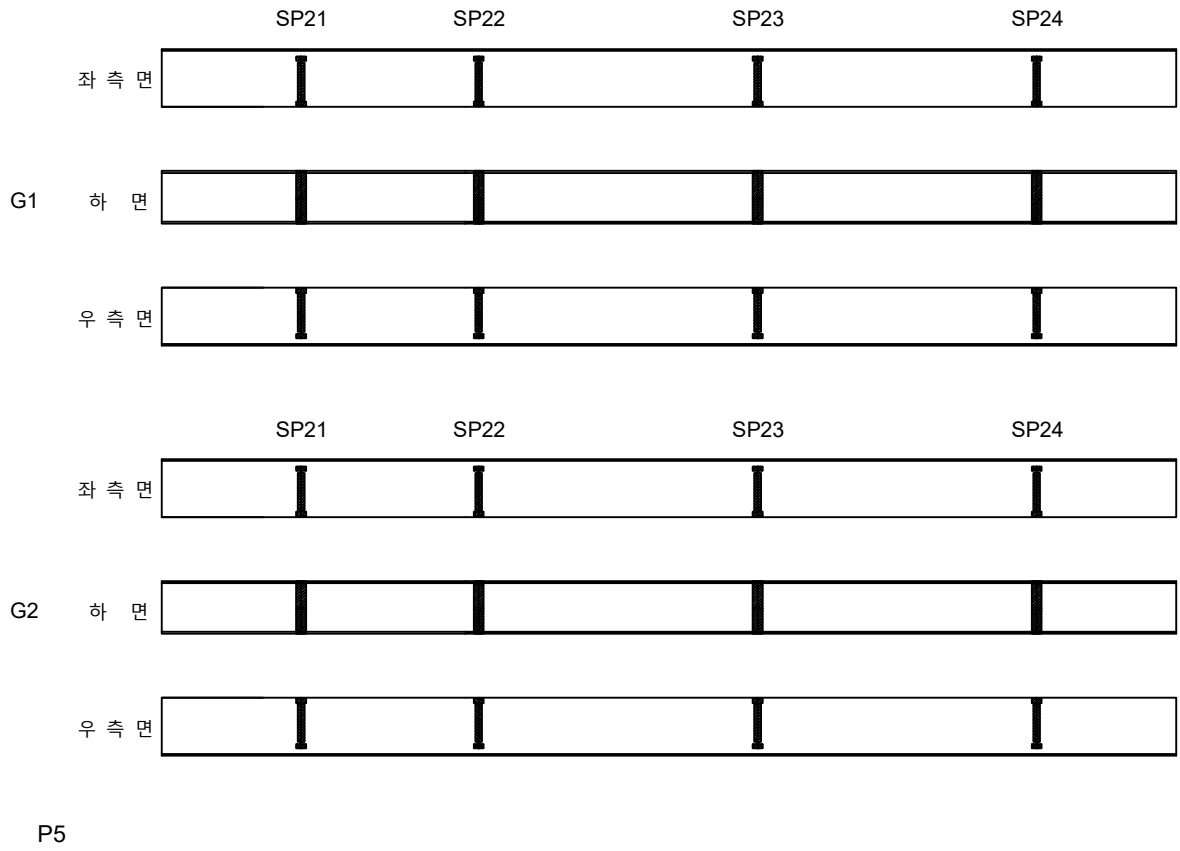

KEY PLAN

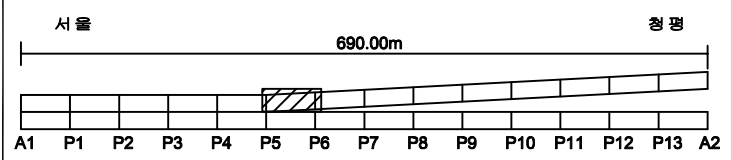

SECTION

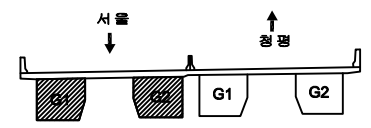


범례

균열	망상균열	재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
누수, 습윤부	박리	퇴적물	도면명	창현교(상) 거더외부 (S6-G1,G2)
철근노출	침하	열화	도면번호	34
부식	좌굴, 변형	기타		


ID: 창현교(상)거더외부 (S7-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

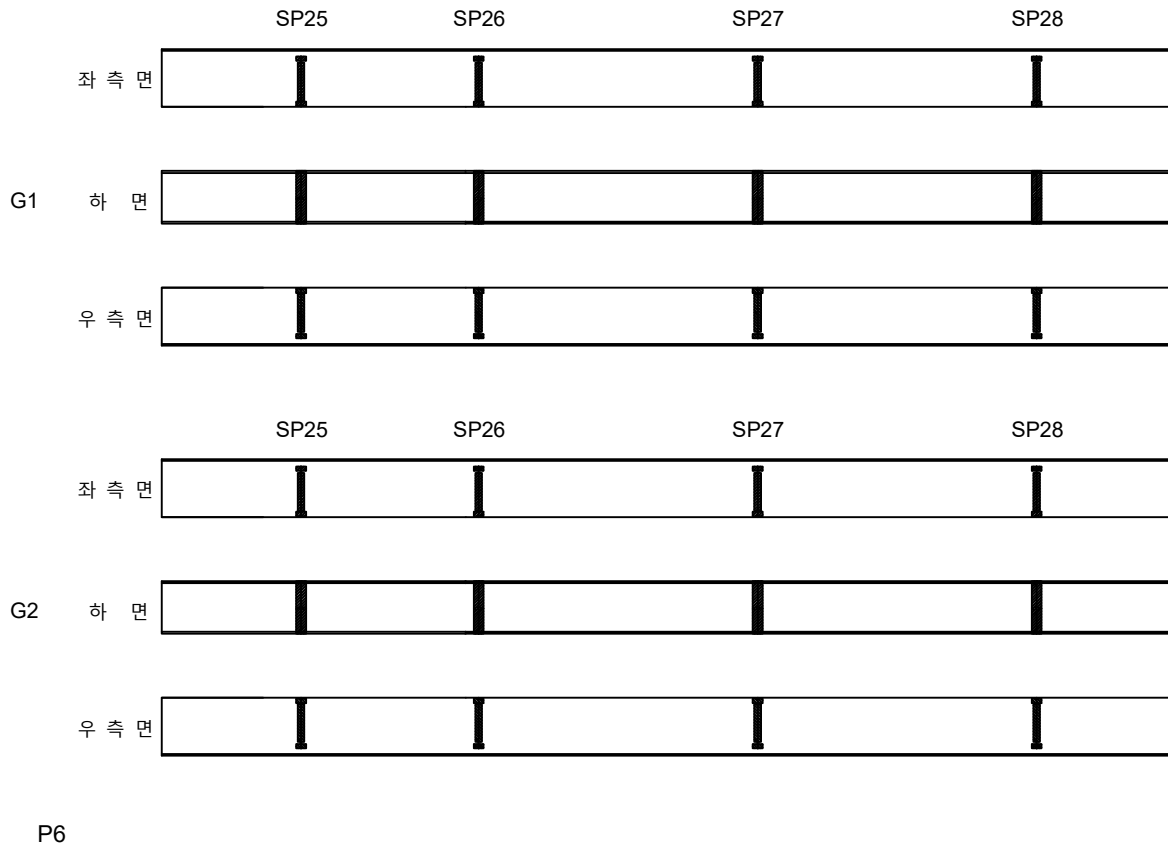

KEY PLAN

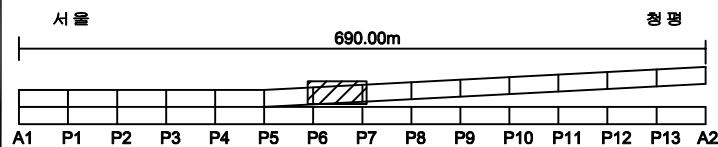

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더외부 (S7-G1,G2)
			도면번호
			35


ID: 창현교(상)거더외부 (S8-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

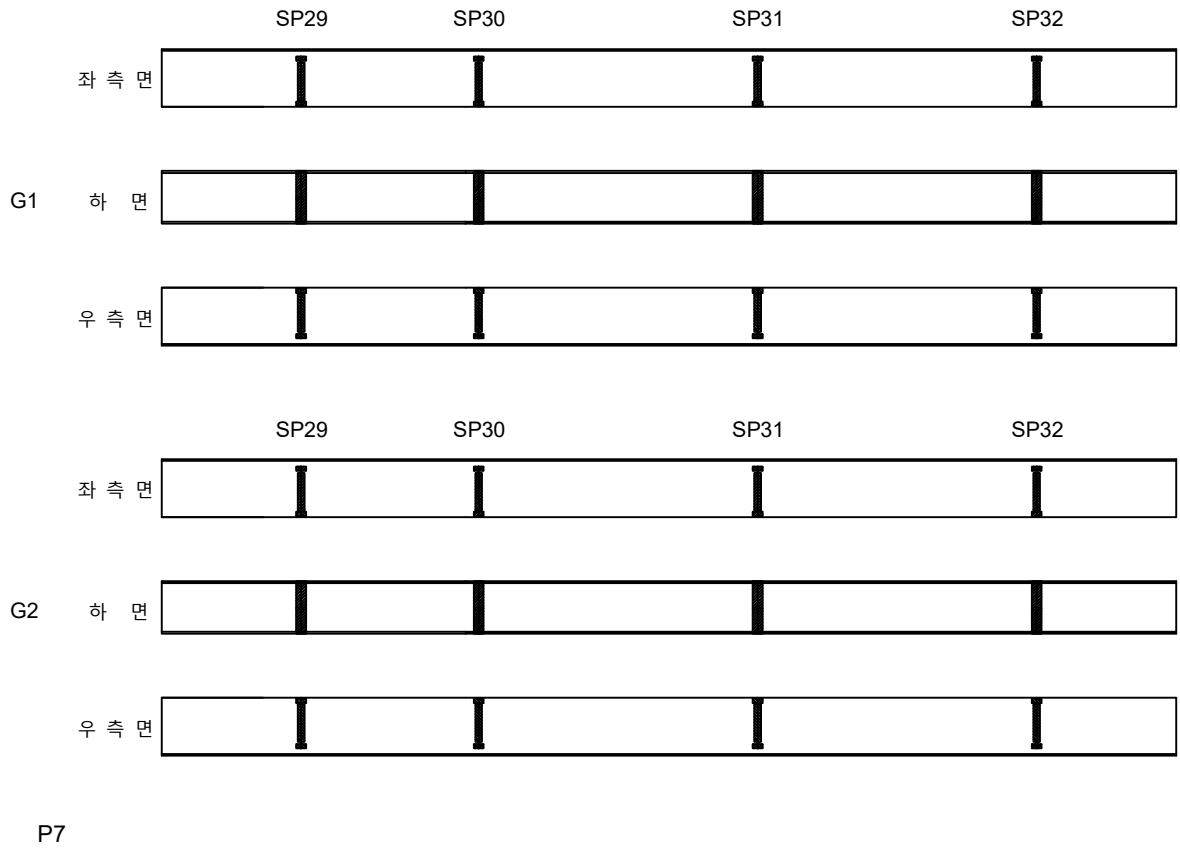

KEY PLAN

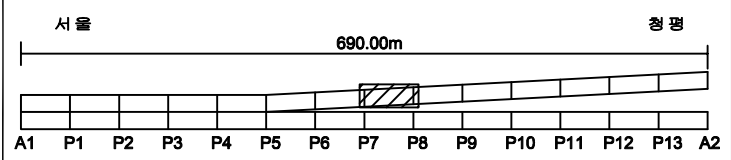

SECTION

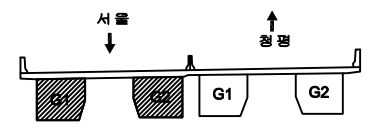



범례

	관 열		망상근열		재료분리	발 주 처	의경부국토관리사무소
	균열, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 경밀안전점검용역
	누수, 습윤부		박 탈		부식물	도 면 명	창현교(상) 거더외부(S8-G1,G2)
	침하노출		침 하		열 화	도 면 번호	36
	부식		좌굴, 변형		기 타		


ID: 창현교(상)거더외부 (S9-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거더외부	도장미흡		0.3	0.2	1	0.06	m²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

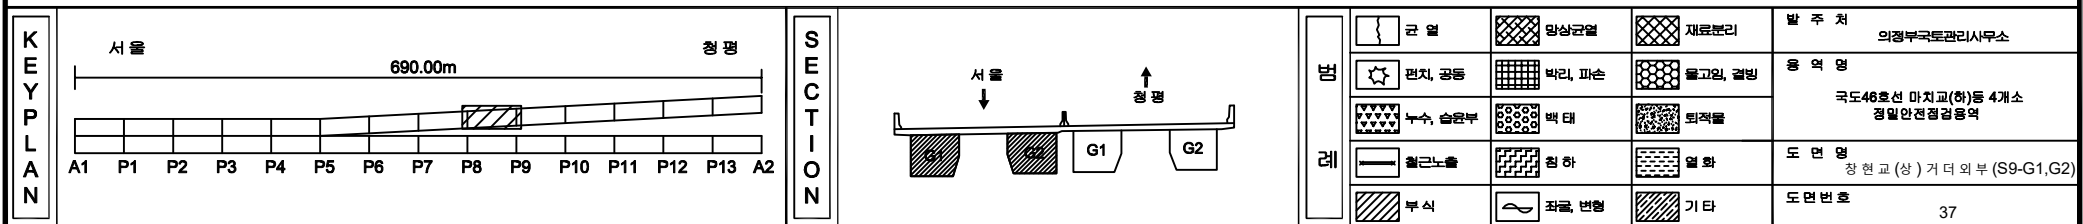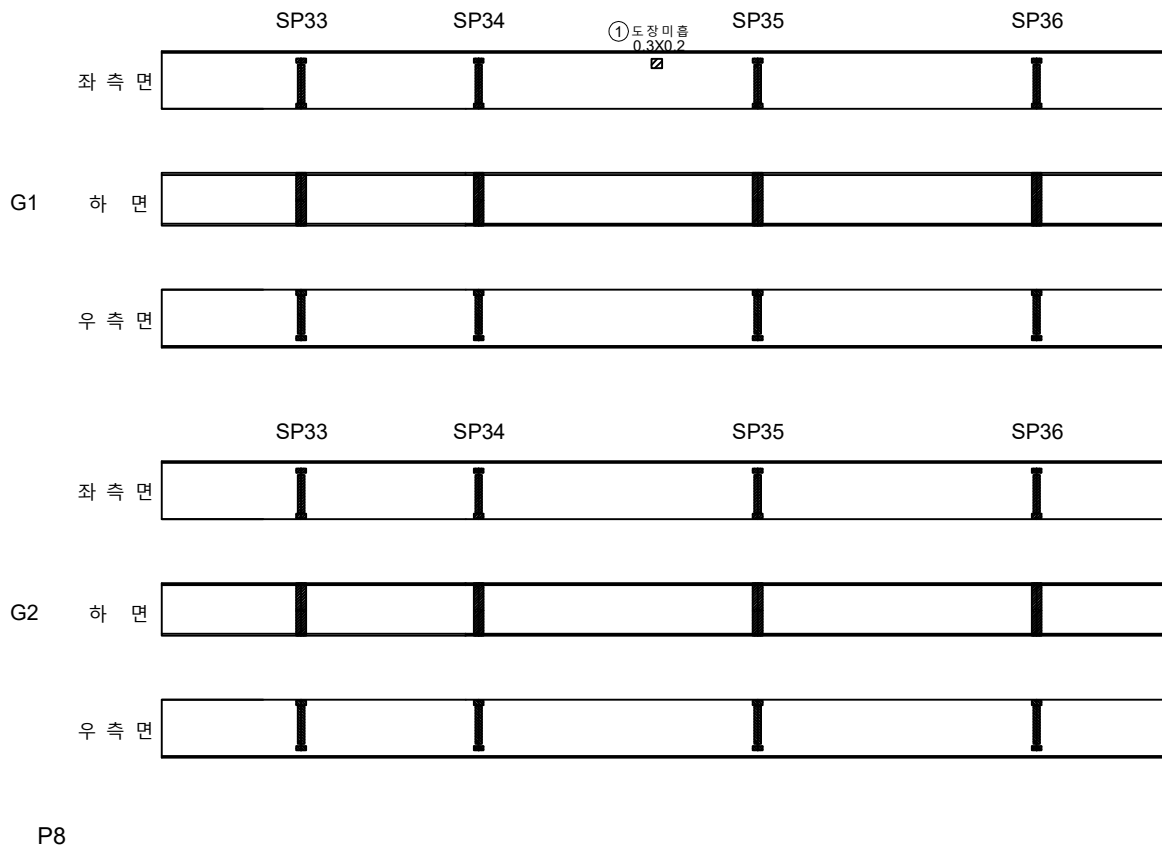


ID: 창현교(상)거더외부 (S10-G1,G2) 외관조사망도

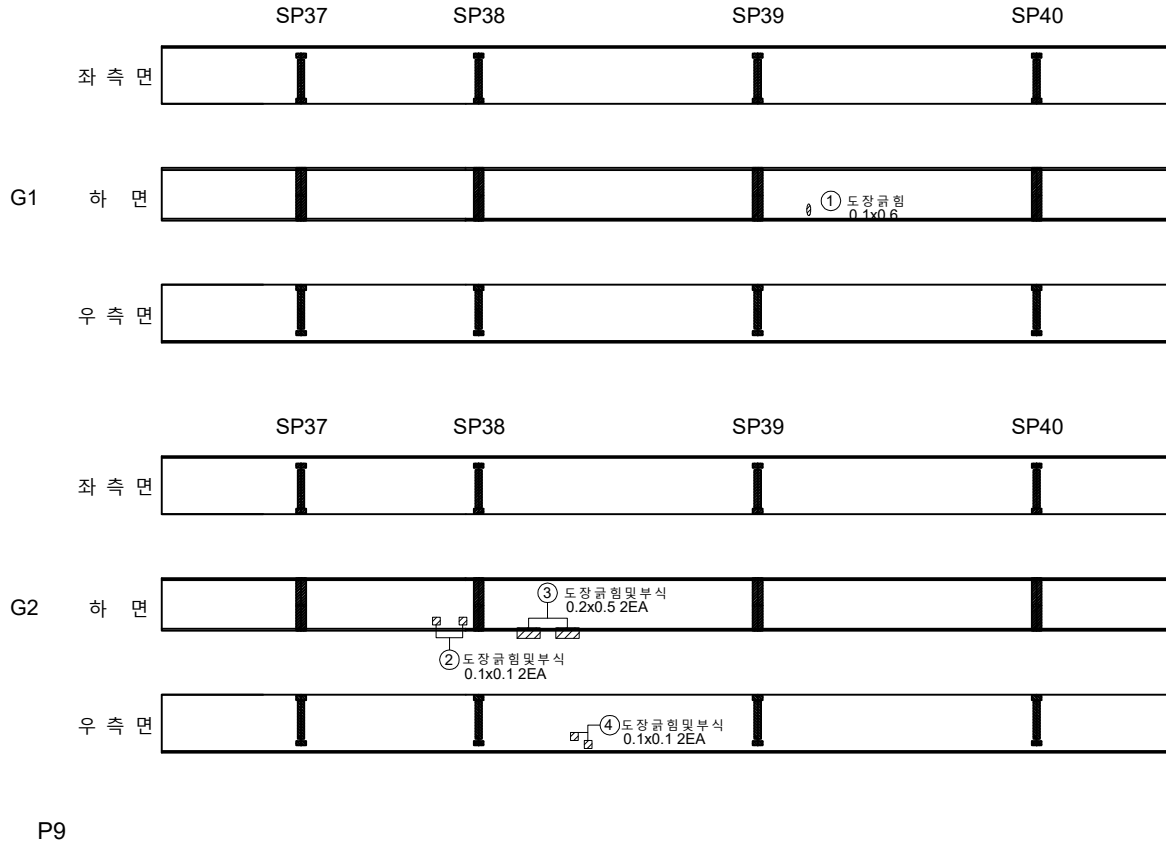


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거더외부	도장균형		0.6	0.1	1	0.06	m ²	
2	기준	거더외부	도장균형 및 부식		0.1	0.1	2	0.02	m ²	
3	기준	거더외부	도장균형 및 부식		0.5	0.2	1	0.10	m ²	
4	기준	거더외부	도장균형 및 부식		0.1	0.1	2	0.02	m ²	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

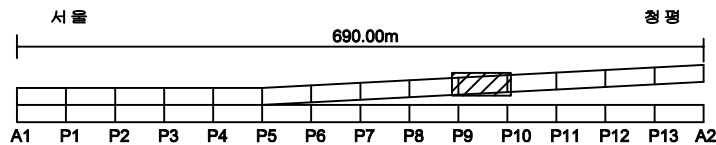

SECTION




범례

구멍	방상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더외부 (S10-G1,G2)
			도면번호
			38


ID: 창현교(상)거더외부 (S11-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

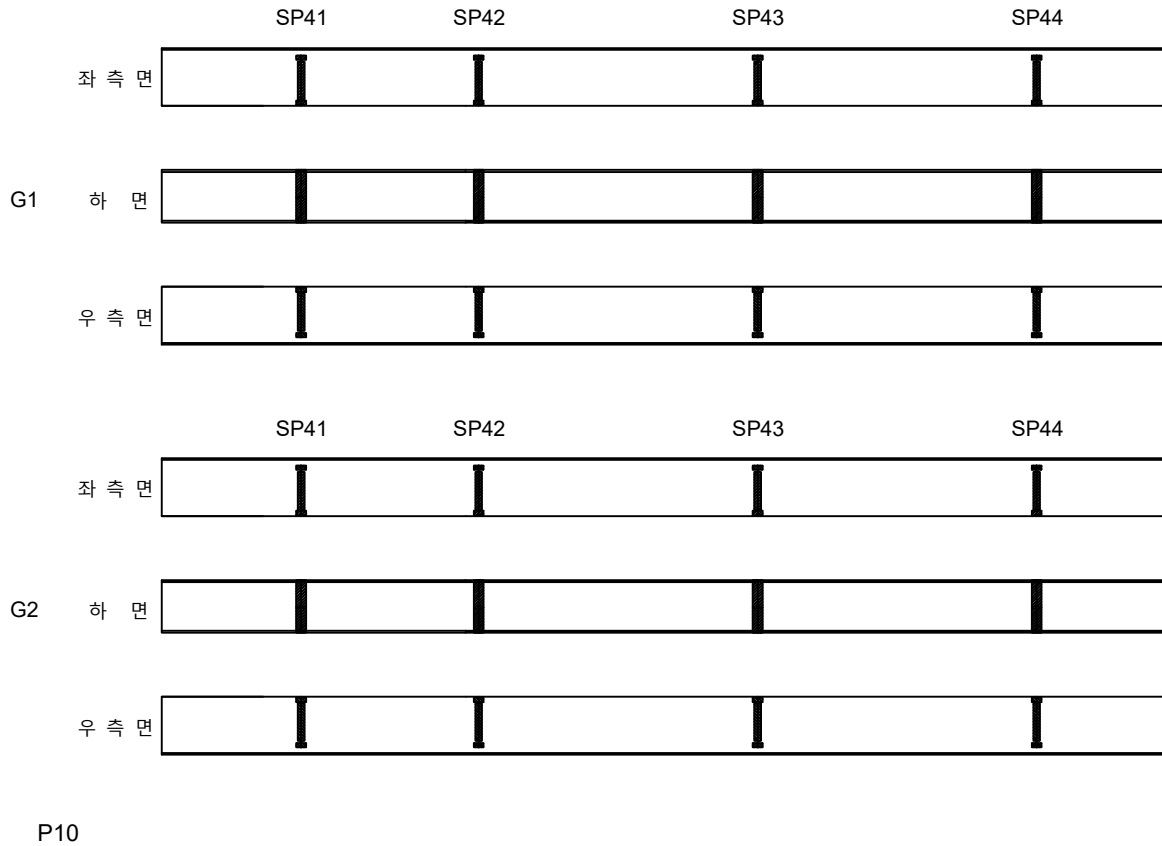

KEY PLAN

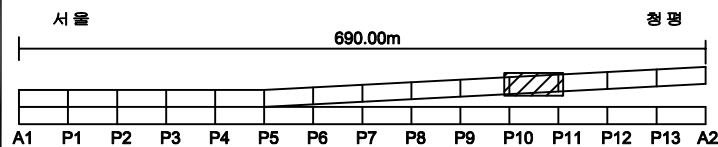

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더외부 (S11-G1,G2)
			도면번호
			39

ID: 창현교(상)거더외부 (S12-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

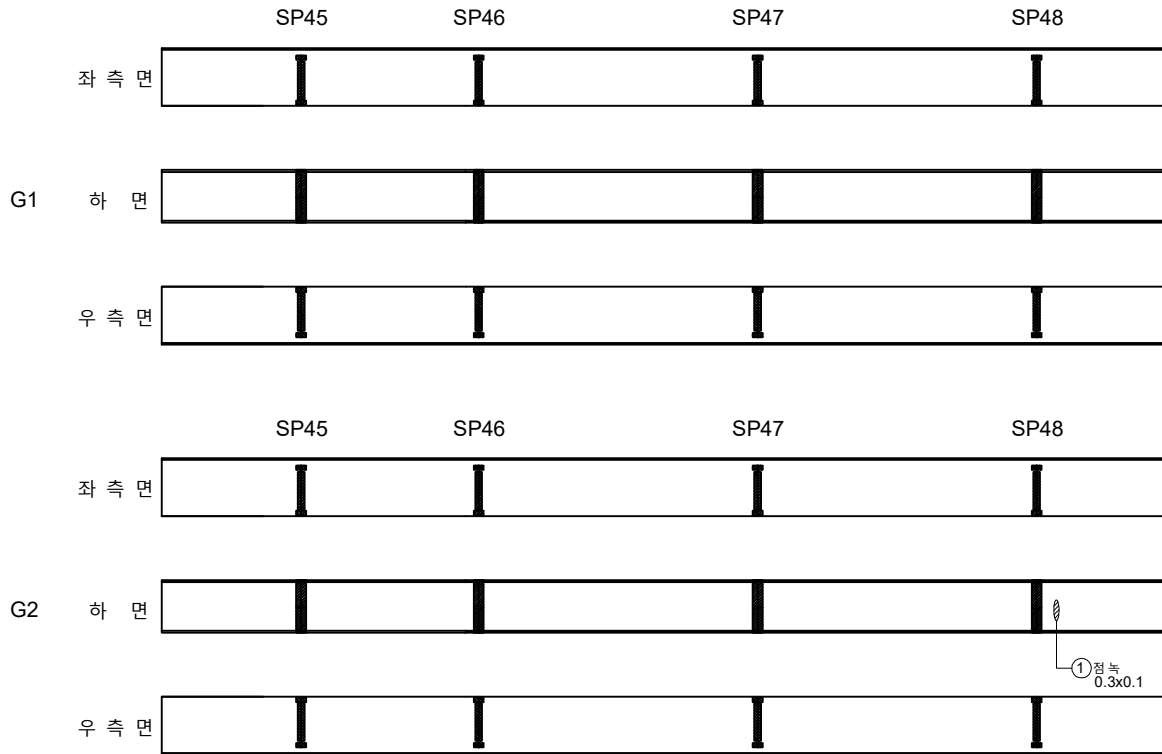


P11


P12

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거더외부	청록		1.0	0.3	1	0.30	m ²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

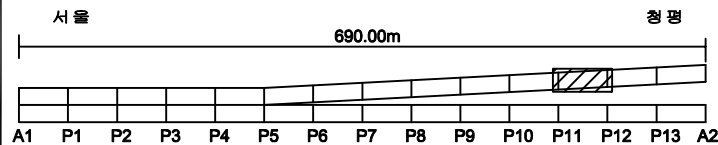

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더외부 (S12-G1,G2)
			도면번호
			40


ID: 창현교(상)거더외부 (S13-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

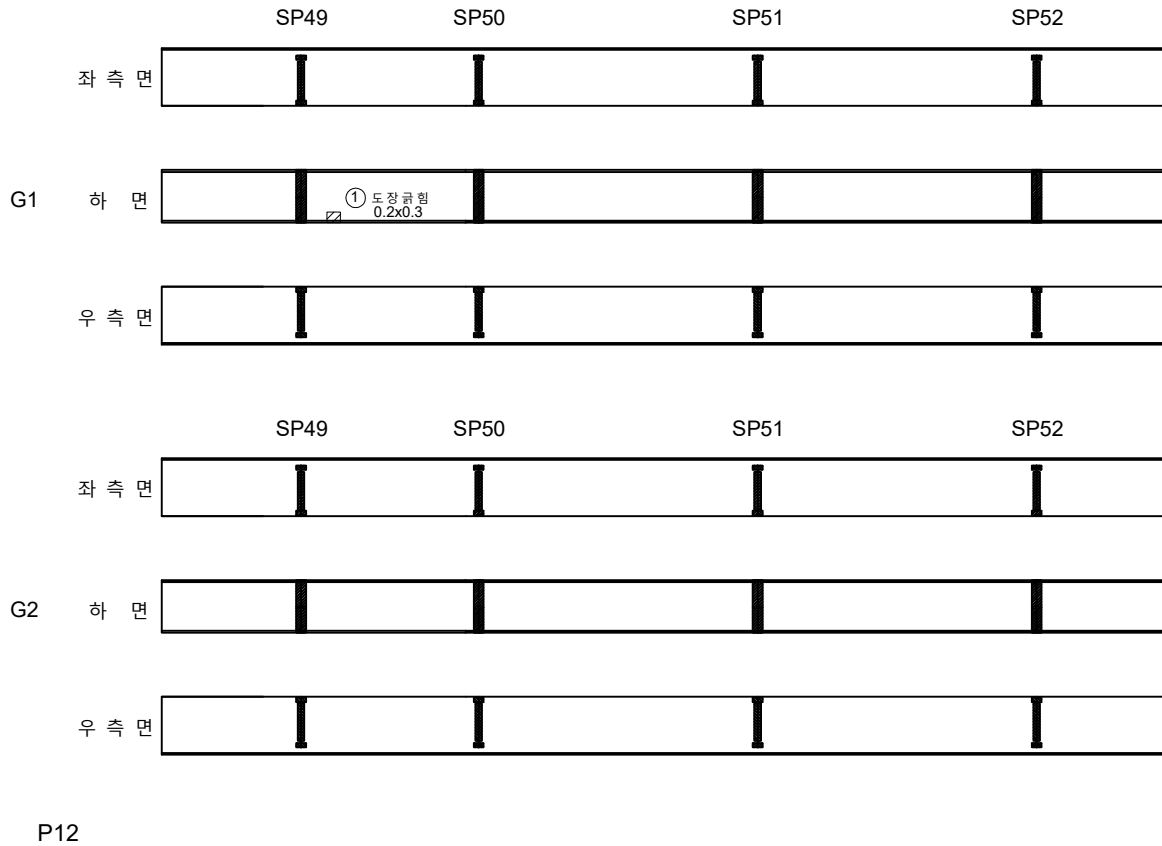


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기	본 거더외부	도장균형		0.3	0.2	1	0.06	m ²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

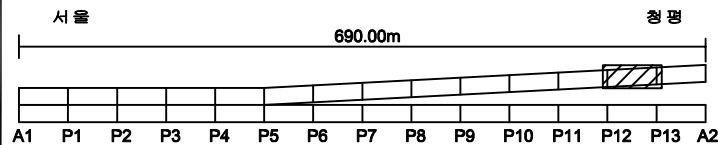


SECTION



범례

구 결	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의경부국토관리사무소
누수, 습윤부	백 태	회죽물	동 의 명
철근노출	침 하	열 화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 경밀안전점검동역
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			창현교(상) 거더외부(S13-G1,G2)
			도면번호
			41

ID: 창현교(상)거더외부 (S14-G1,G2) 외관조사망도

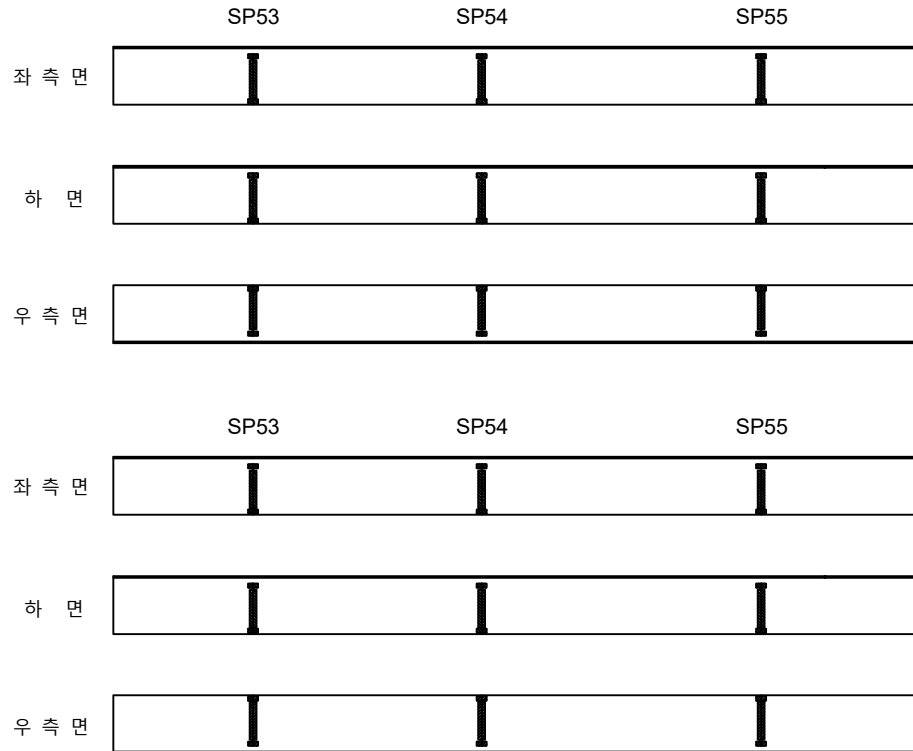


P13

A2


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

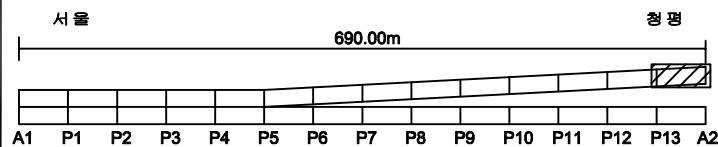

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더외부 (S14-G1,G2)
			도면번호
			42


ID: 창현교(상)거더내부 (S1-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

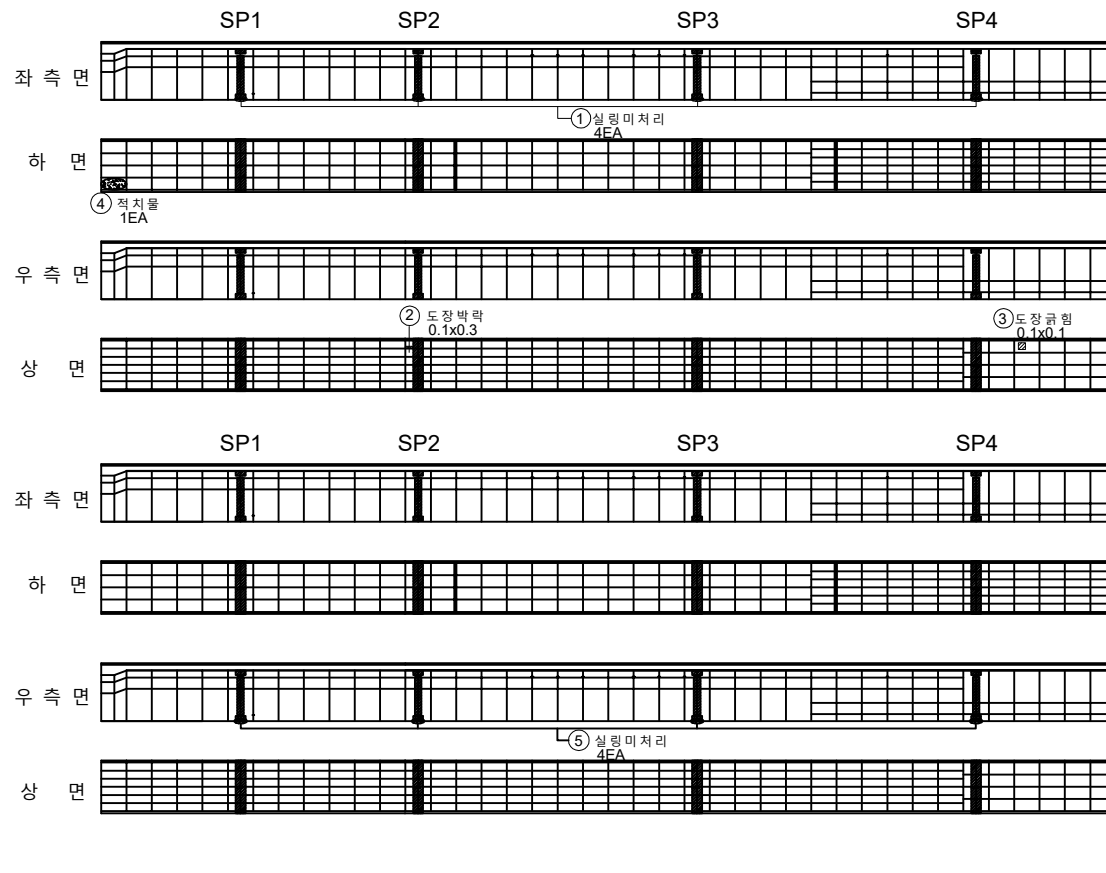


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
2	기존	거더내부	도장박락		0.3	0.1	1	0.03	m²
3	기존	거더내부	도장균열		0.1	0.1	1	0.01	m²
4	기존	거더내부	적치물				1	1.00	EA
5	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

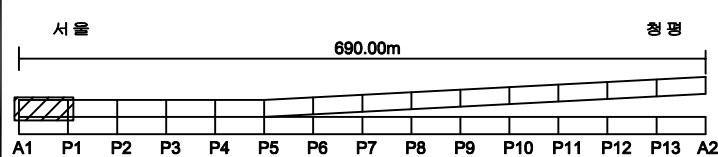

SECTION




범례

구분	방상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)등 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더내부 (S1-G1,G2)
			도면번호
			43


ID: 창현교(상)거더내부 (S2-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA	
2	기존	거더내부	환기구망 망실				1	1.00	EA	
3	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA	
4	기존	거더내부	환기구망 망실				1	1.00	EA	
5	기존	거더내부	우수유입흔적		0.5	0.2	1	0.10	m²	
6	기존	거더내부	도장박리		0.1	0.1	1	0.01	m²	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

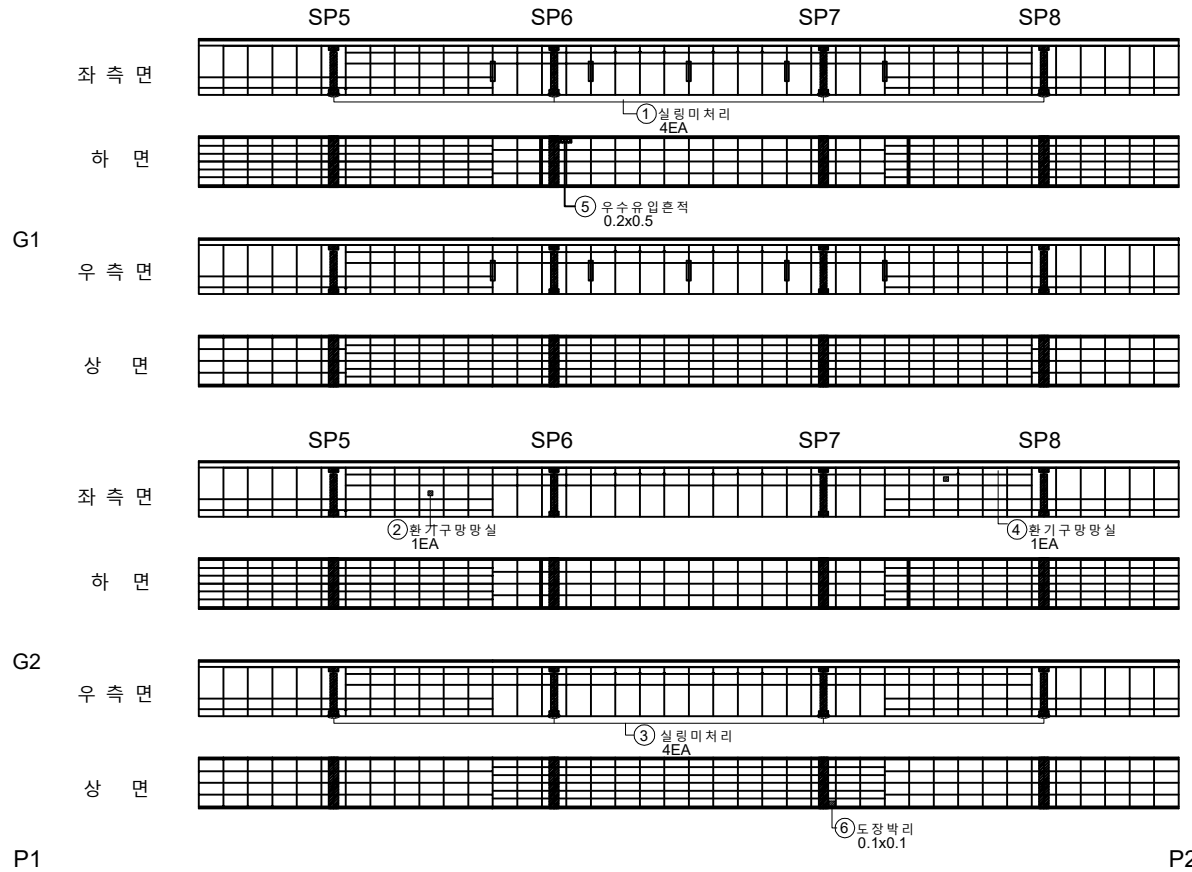

KEY PLAN

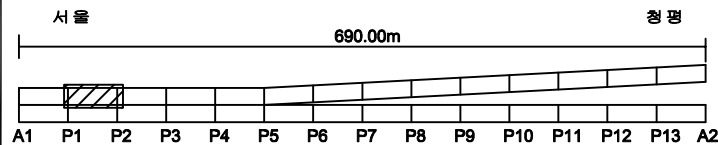

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더내부 (S2-G1,G2)
			도면번호
			44


ID: 창현교(상)거더내부 (S3-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	거더내부	살림미처리				4	4.00	EA	
2	기존	거더내부	살림미처리				4	4.00	EA	
3	기존	거더내부	부식		0.1	0.6	1	0.15	m²	
4	기존	거더내부	우수유입흔적		0.6	0.6	1	0.36	m²	
5	기존	거더내부	환기구볼트제갈볼량				1	1.00	EA	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

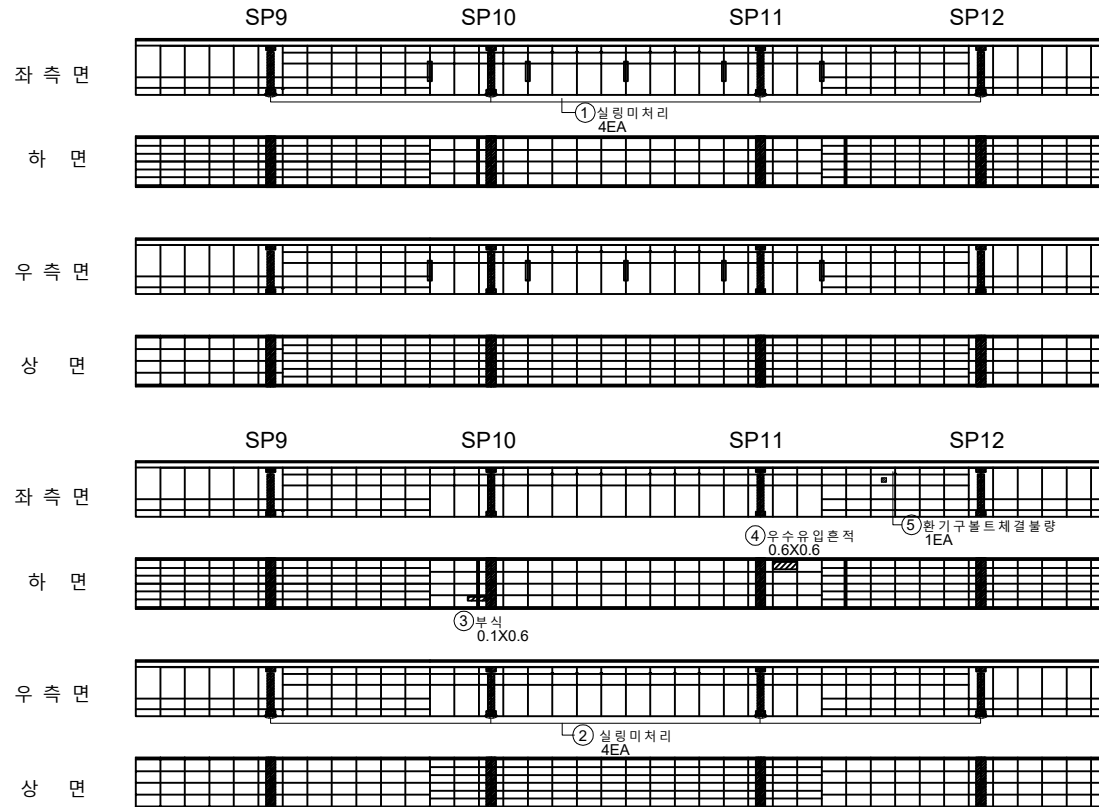

KEY PLAN

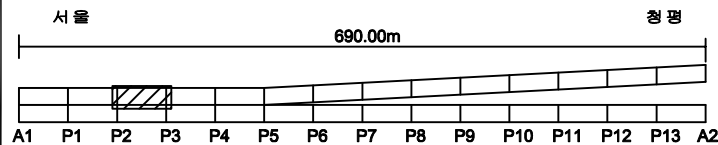

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치교(하) 등 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더내부 (S3-G1,G2)
			도면번호
			45


ID: 창현교(상)거터내부 (S4-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기존	거터내부	살림미처리				4	4.00	EA
2	기존	거터내부	점록		0.4	0.6	1	0.24	m ²
3	기존	거터내부	환기구망 망실				1	1.00	EA
4	기존	거터내부	살림미처리				4	4.00	EA
5	기존	거터내부	우수유입흔적		0.3	0.5	1	0.15	m ²
6	기존	거터내부	환기구볼트 체결 불량				3	3.00	EA
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

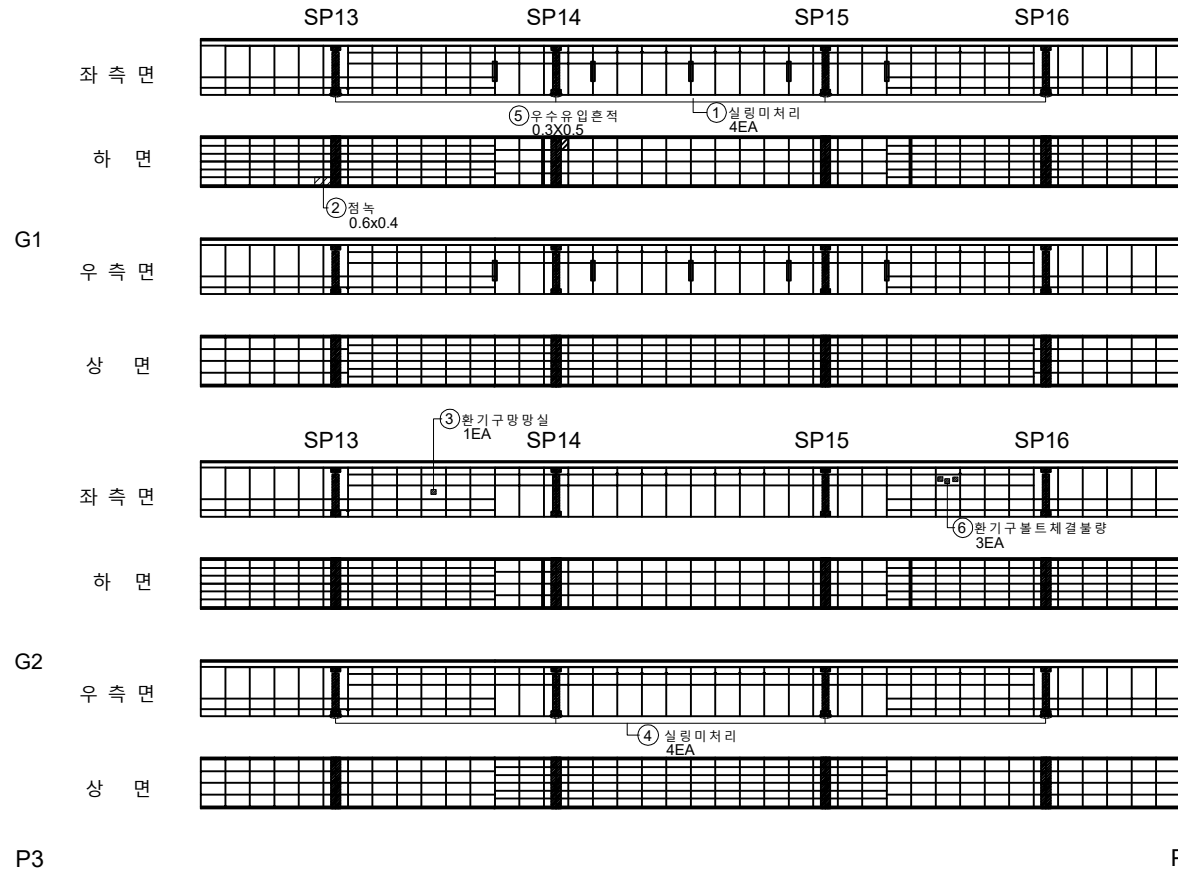

KEY PLAN

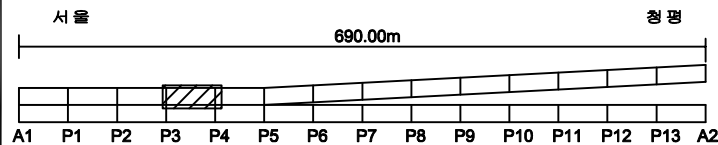

SECTION





범례

구멍	망상근열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거터내부 (S4-G1,G2)
			도면번호
			46

ID: 창현교(상)거더내부 (S5-G1,G2) 외관조사망도


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
2	기존	거더내부	침녹		0.4	0.6	1	0.24	m²
3	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
4	기존	거더내부	도장박리		0.1	0.1	1	0.01	m²
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

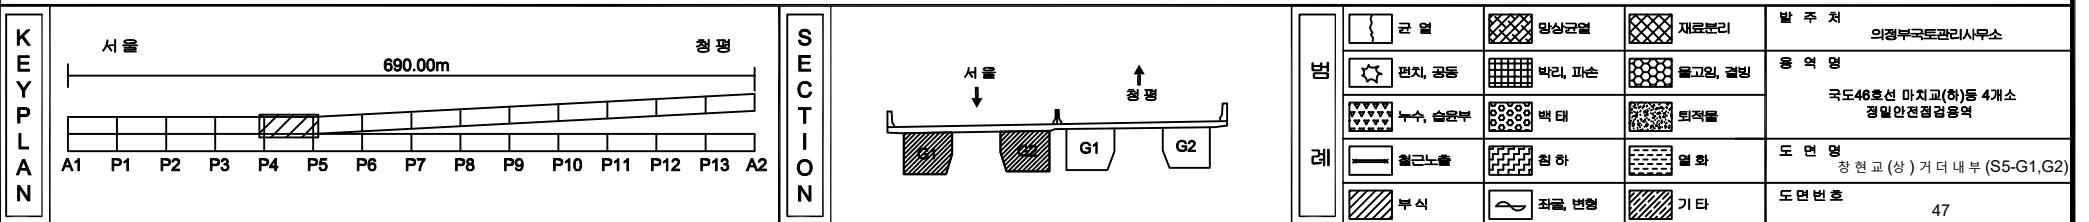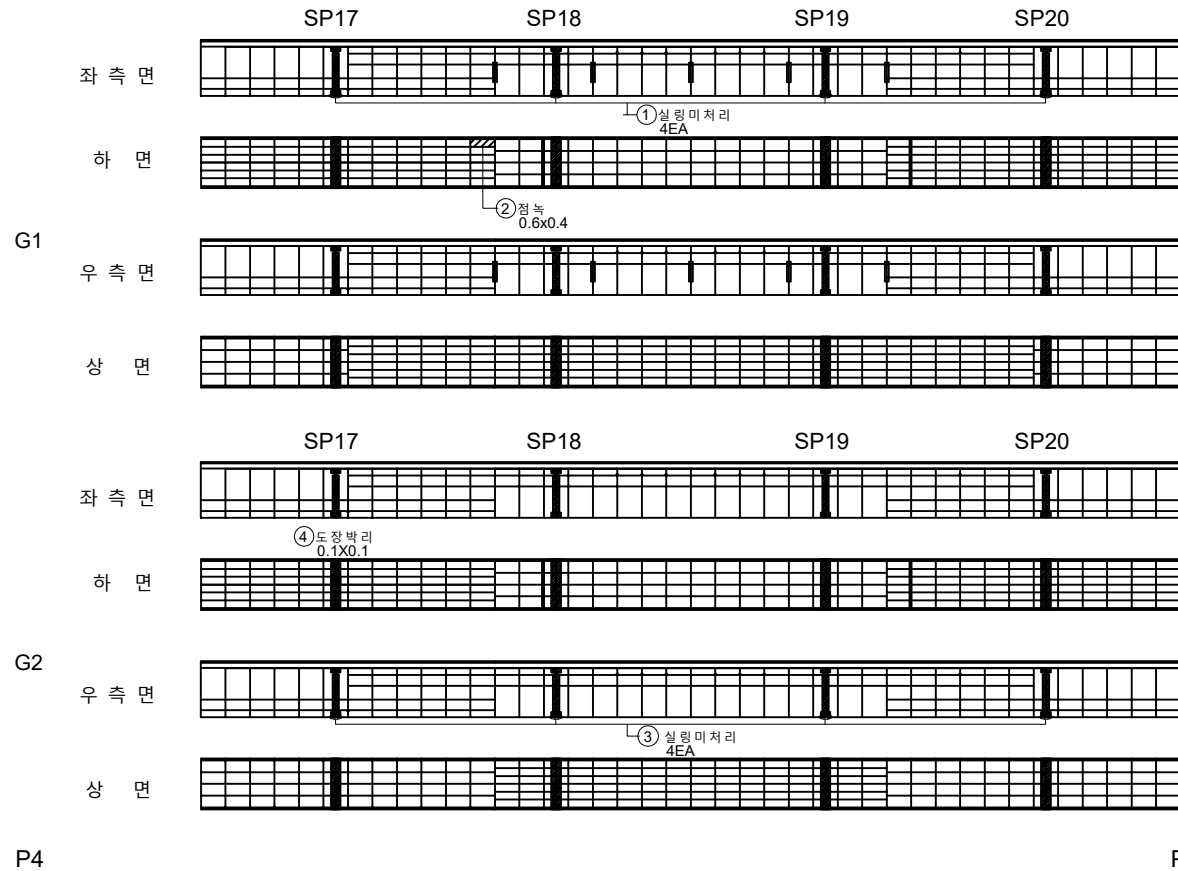


ID: 창현교(상)거더내부 (S6-G1,G2) 외관 조사망도

손상물량표

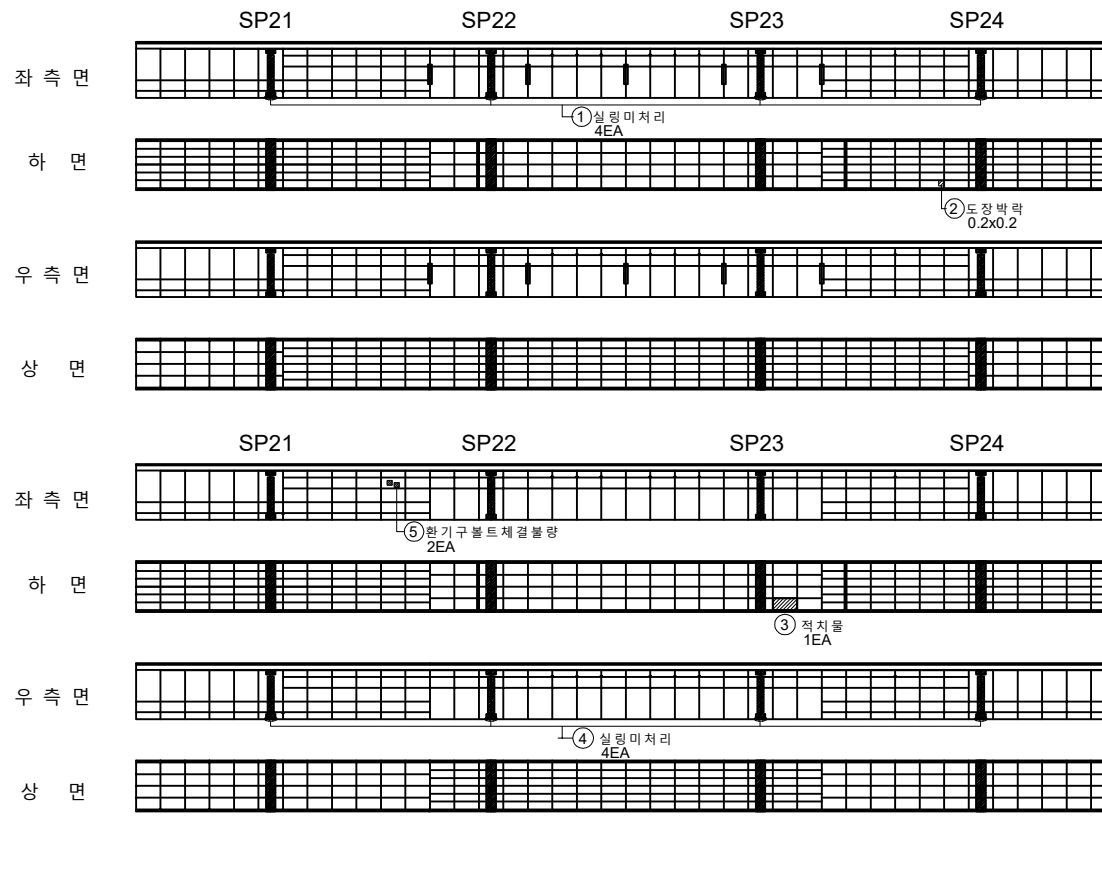


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위
1	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
2	기존	거더내부	도장박락		0.2	0.2	1	0.04	m ²
3	기존	거더내부	적치물				1	1.00	EA
4	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
5	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	2.00	EA
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

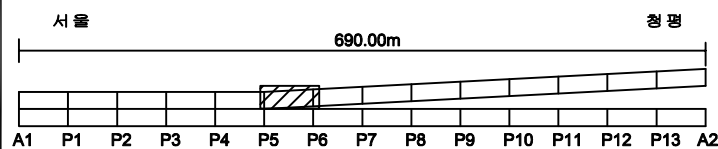

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더내부 (S6-G1,G2)
			도면번호
			48


ID: 창현교(상)거더내부 (S7-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

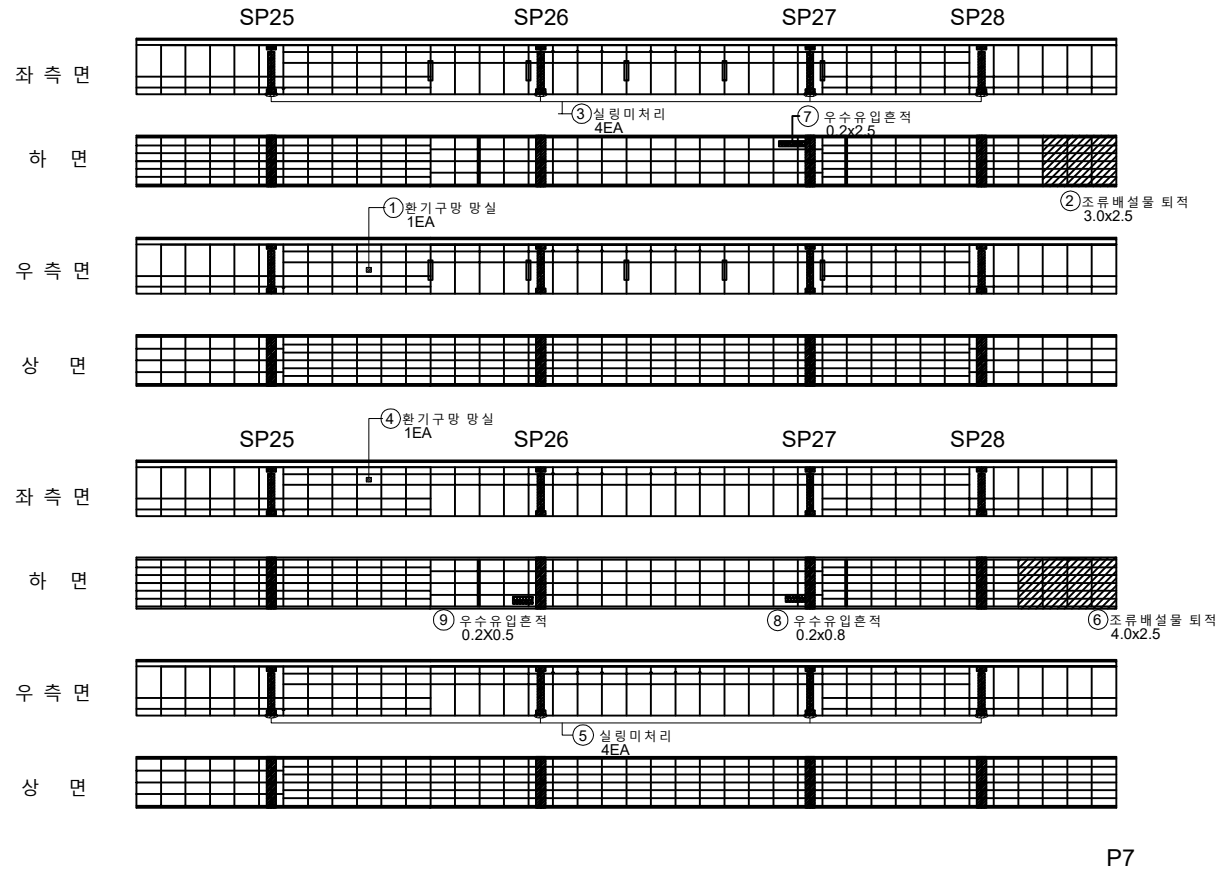


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	거더내부	환기구망 망실				1	1.00	EA
2	기존	거더내부	조류배설물 퇴적		2.5	3.0	1	7.50	m ²
3	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
4	기존	거더내부	환기구망 망실				1	1.00	EA
5	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
6	기존	거더내부	조류배설물 퇴적		2.5	4.0	1	10.00	m ²
7	기존	거더내부	우수유입흔적		2.5	0.2	1	0.50	m ²
8	기존	거더내부	우수유입흔적		0.8	0.2	1	0.16	m ²
9	기존	거더내부	우수유입흔적		0.2	0.5	1	0.10	m ²
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

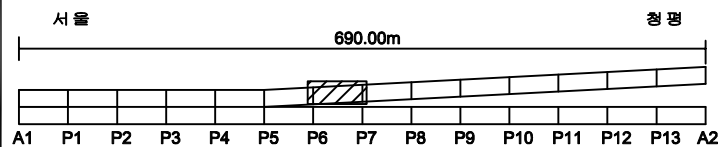

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더내부 (S7-G1,G2)
			도면번호
			49


ID: 창현교(상)거더내부 (S8-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

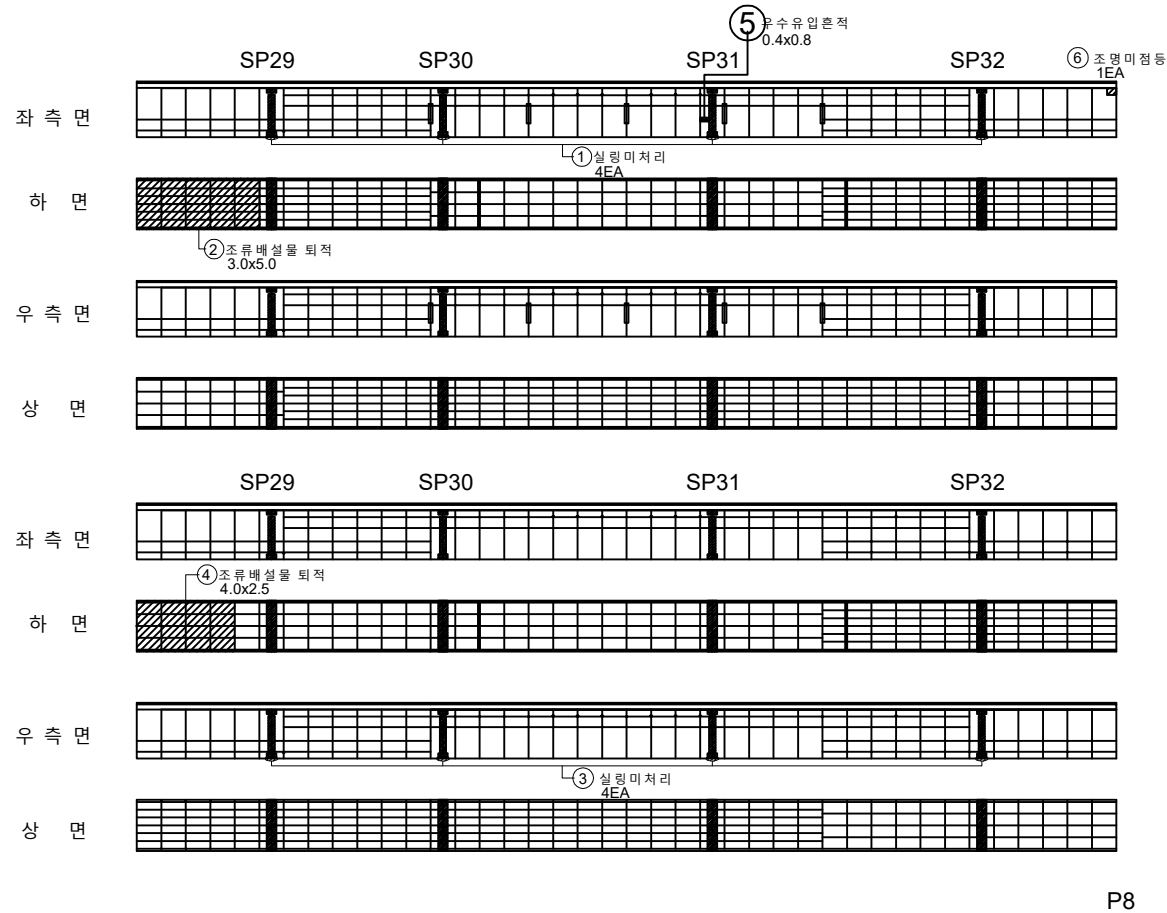


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA	
2	기존	거더내부	조류배설물 퇴적		5.0	3.0	1	15.00	m³	
3	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA	
4	기존	거더내부	조류배설물 퇴적		2.5	4.0	1	10.00	m³	
5	기존	거더내부	우수유입흔적		0.8	0.4	1	0.32	m²	
6	기존	거더내부	조영미점등				1	1.00	EA	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

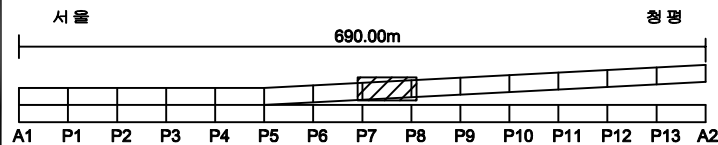

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더내부 (S8-G1,G2)
			도면번호
			50


ID: 창현교(상)거더내부 (S9-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA	
2	기준	거더내부	우수유입흔적		3.0	0.3	1	0.90	m ²	
3	기준	거더내부	우수유입흔적		3.0	0.4	1	1.20	m ²	
4	기준	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA	
5	기준	거더내부	환기구볼트 체결불량				4	4.00	EA	
6	기준	거더내부	환기구볼트 체결불량				4	4.00	EA	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

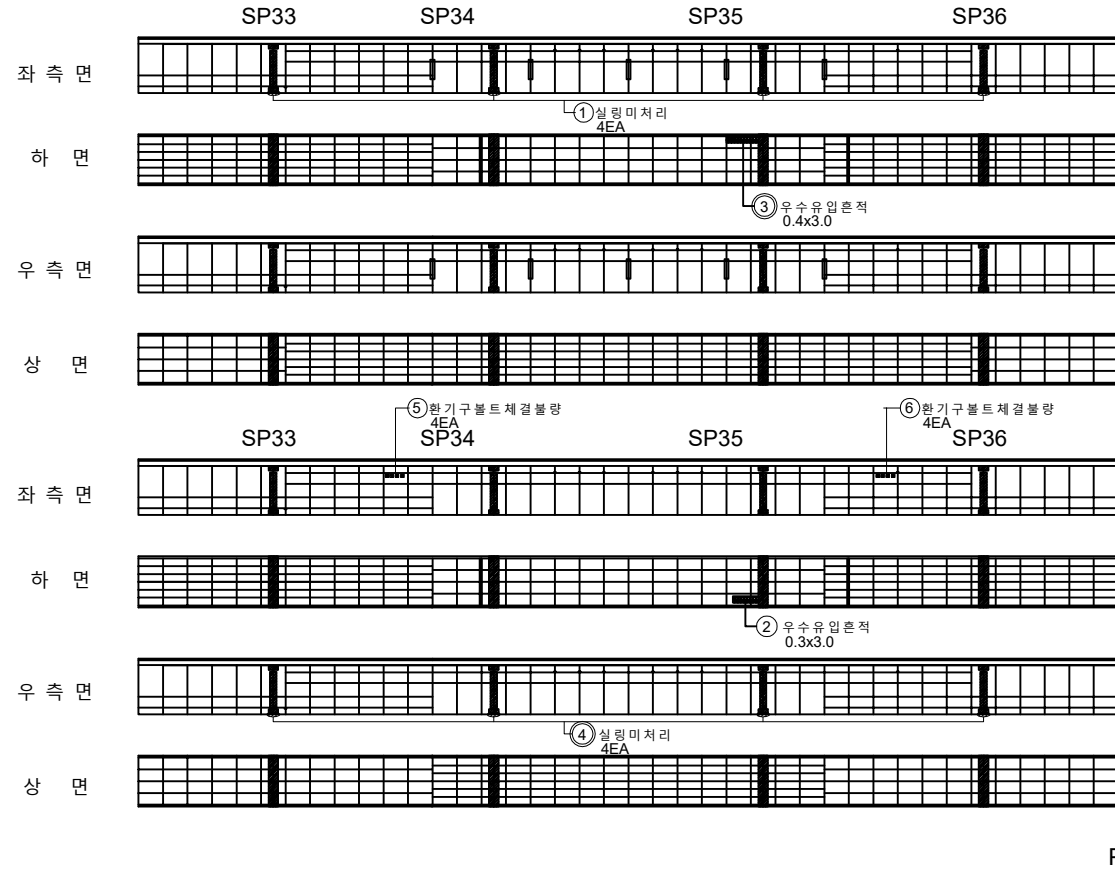

KEY PLAN

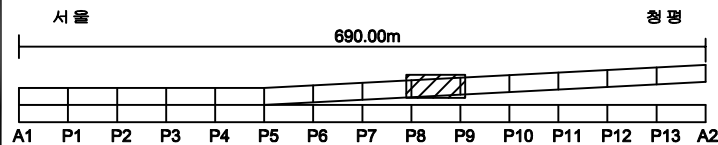

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더내부 (S9-G1,G2)
			도면번호
			51


ID: 창현교(상)거터내부 (S10-G1,G2) 외관 조사 망도

손상 물량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	거터내부	살림미처리				4	4.00	EA
2	기존	거터내부	살림미처리				4	4.00	EA
3	기존	거터내부	도랑박리		0.2	0.2	2	0.08	m
4	기존	거터내부	우수유입흔적		4.0	0.5	1	2.00	m
5	기존	거터내부	환기구볼트 체결불량				4	4.00	EA
6	기존	거터내부	환기구볼트 체결불량				4	4.00	EA
7	기존	거터내부	조명미점등				1	1.00	EA
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

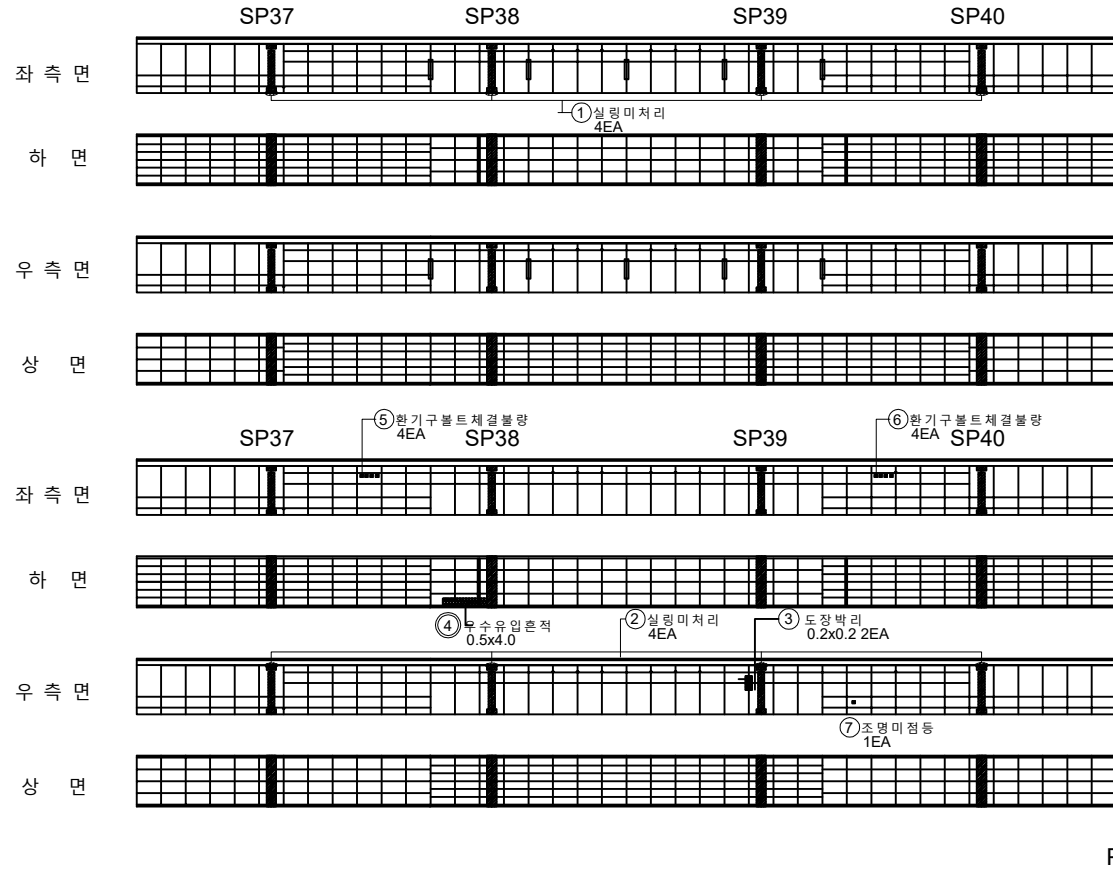

KEY PLAN

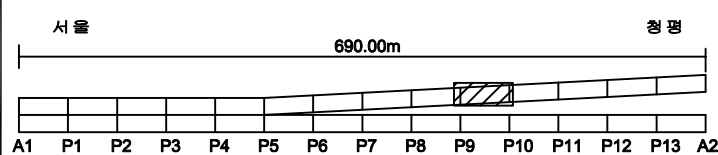

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거터내부 (S10-G1,G2)
			도면번호
			52


ID: 창현교(상)거더내부 (S11-G1,G2) 외관 조사 망도

손상물량표

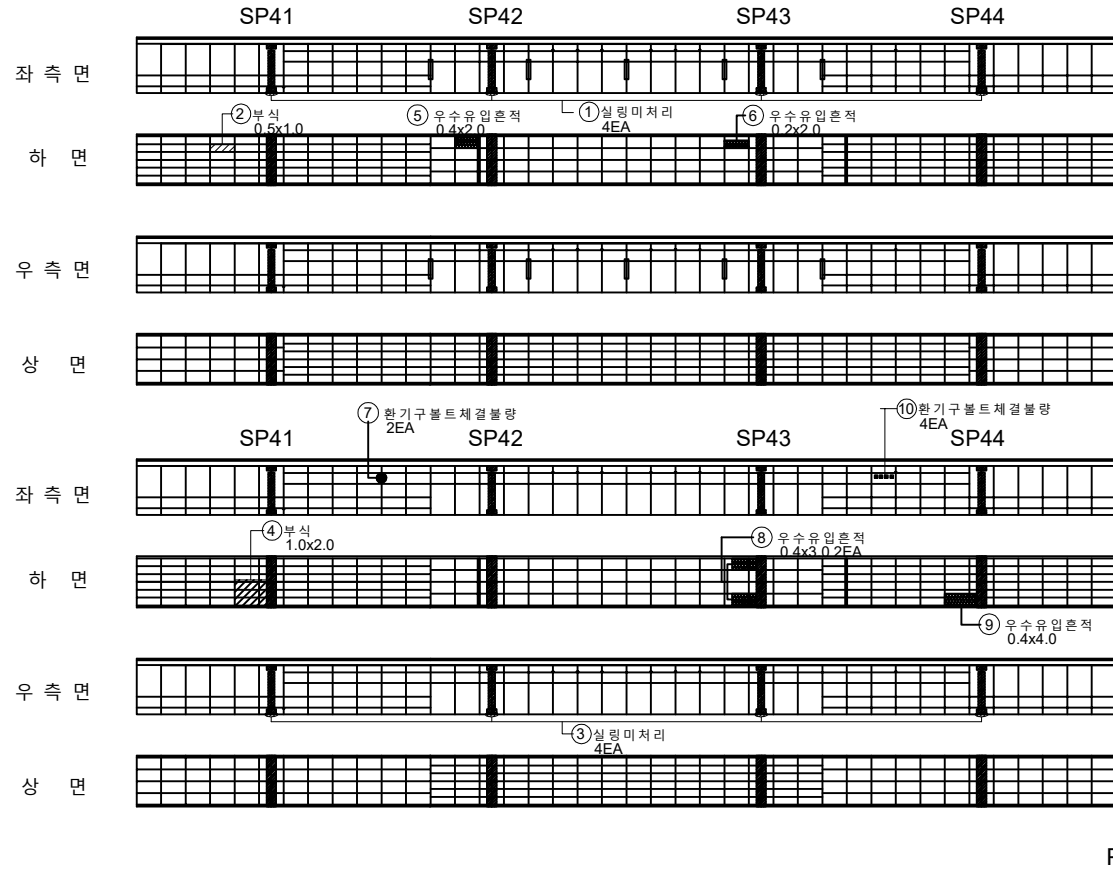


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
2	기존	거더내부	부식		1.0	0.5	1	0.50	m²
3	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
4	기존	거더내부	부식		2.0	1.0	1	2.00	m²
5	기존	거더내부	우수유입흔적		2.0	0.4	1	0.80	m²
6	기존	거더내부	우수유입흔적		2.0	0.2	1	0.40	m²
7	기존	거더내부	환기구볼트체결불량				2	2.00	EA
8	기존	거더내부	우수유입흔적		3.0	0.4	2	2.40	m²
9	기존	거더내부	우수유입흔적		4.0	0.4	1	1.60	m²
10	기존	거더내부	환기구볼트체결불량				4	4.00	EA
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

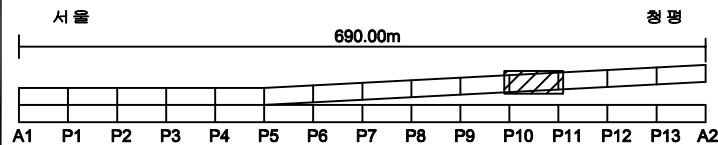

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더내부 (S11-G1,G2)
			도면번호
			53


ID: 창현교(상)거더내부 (S12-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
2	기존	거더내부	리브변형		0.2		1	0.20	m
3	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
4	기존	거더내부	우수유입흔적		4.0	0.3	1	1.20	m ²
5	기존	거더내부	우수유입흔적		0.6	0.2	2	0.24	m ²
6	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	2.00	EA
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

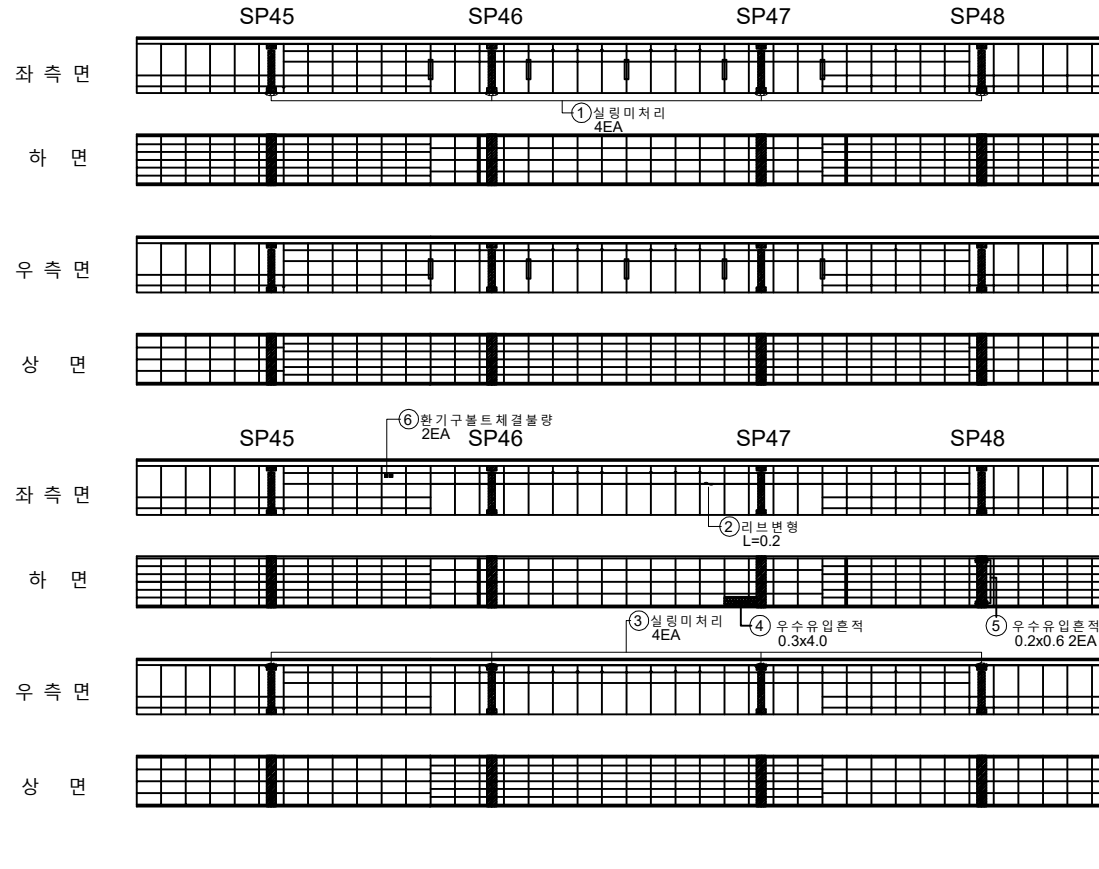

KEY PLAN

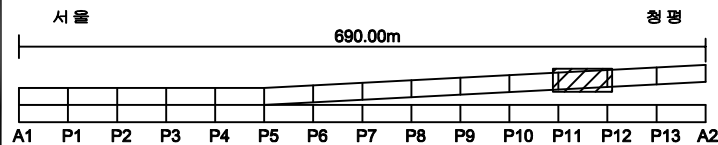

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더내부 (S12-G1,G2)
			도면번호
			54


ID: 창현교(상)거터내부 (S13-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

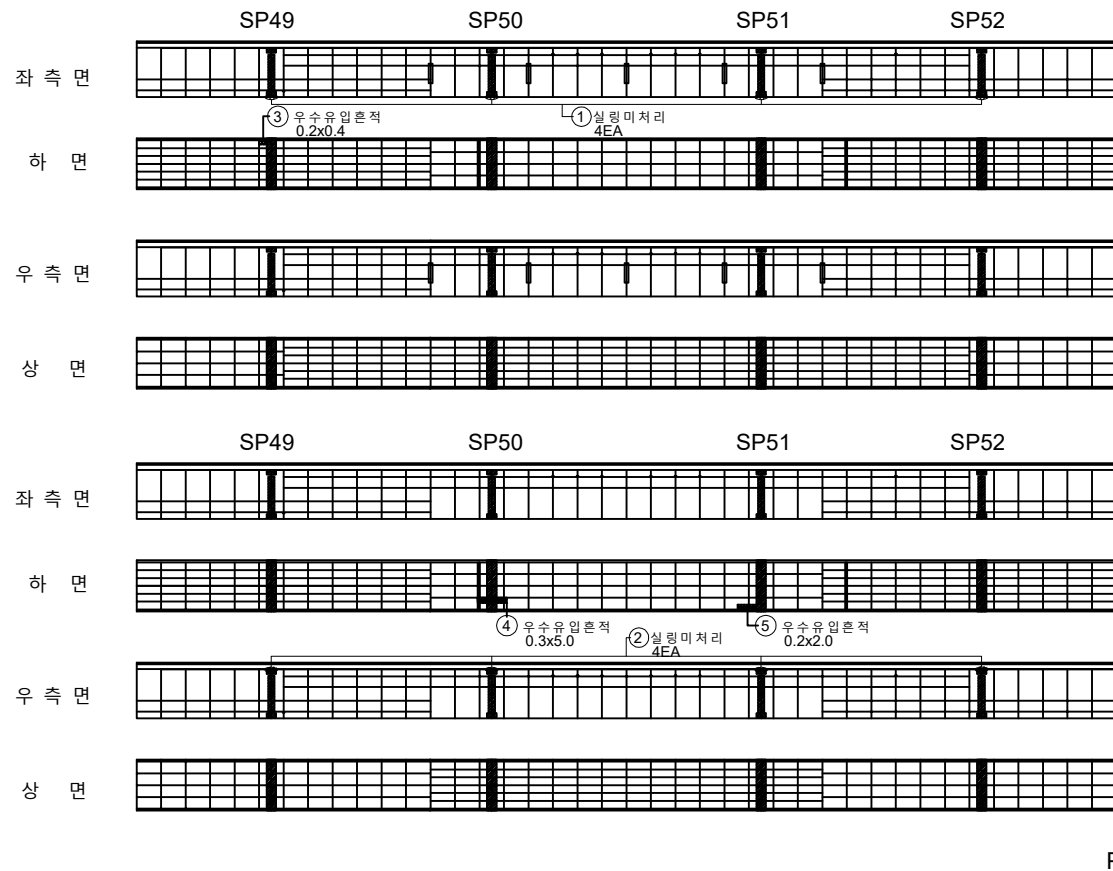


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기준	거터내부	설령미처리				4	4.00	EA
2	기준	거터내부	설령미처리				4	4.00	EA
3	기준	거터내부	우수유입흔적		0.4	0.2	1	0.08	m²
4	기준	거터내부	우수유입흔적		5.0	0.3	1	1.50	m²
5	기준	거터내부	우수유입흔적		2.0	0.2	1	0.40	m²
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

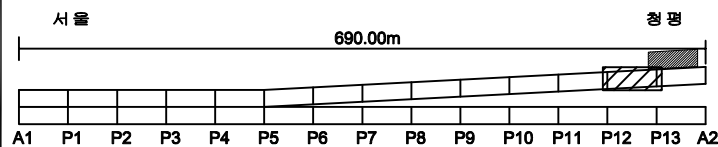

SECTION




범례

구분	상상구분	재료분리	발주처
편지, 공동	벽면, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬라브	벽면	벽면	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
철근노출	침하	열화	도면명
부식	좌굴, 변형	기타	창현교(상) 거터내부 (S13-G1,G2)
			도면번호
			55

ID: 창현교(상)거더내부 (S14-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위
1	기준	거더내부	살림미처리				3	3.00	EA
2	기준	거더내부	살림미처리				3	3.00	EA
3	기준	거더내부	환기구 볼트 체결 불량				2	2.00	EA
4	기준	거더내부	조명미점등				1	1.00	EA
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

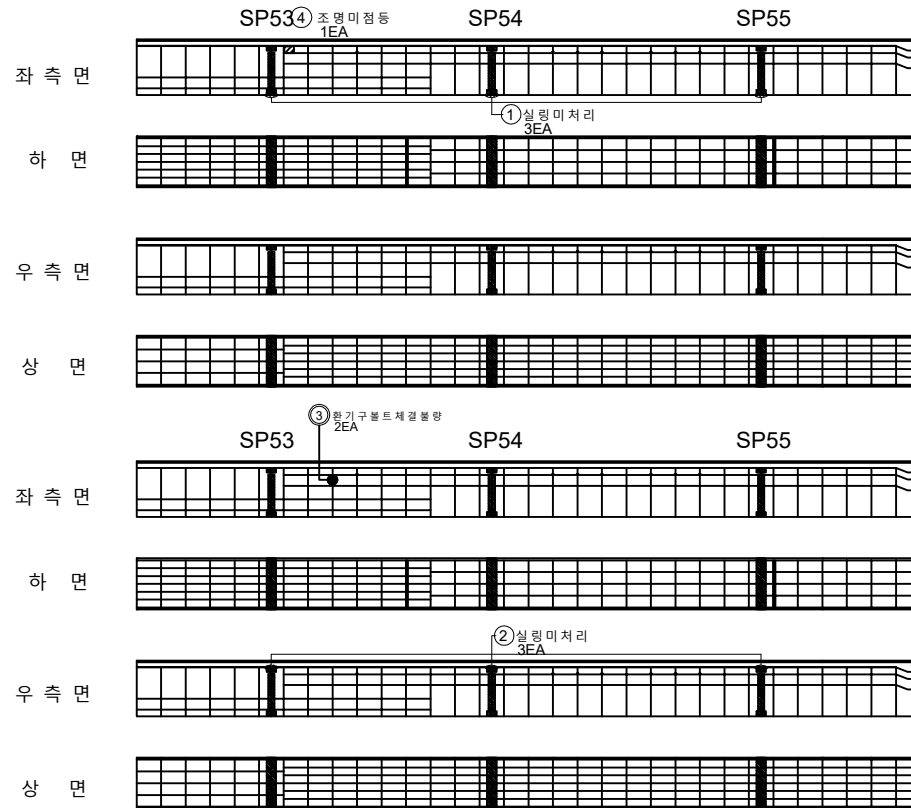


P13

A2

KEY PLAN

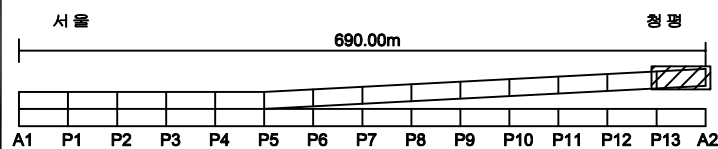




SECTION



범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부식, 습윤부	백태	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더내부 (S14-G1,G2)
			도면번호
			56


ID: 창현교(상)교대 (A1) 외관 조사망도

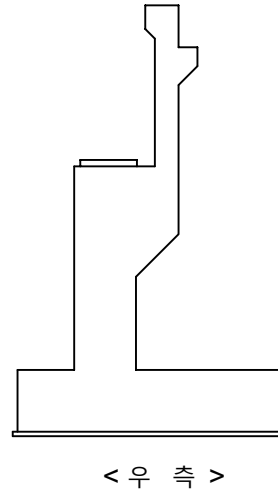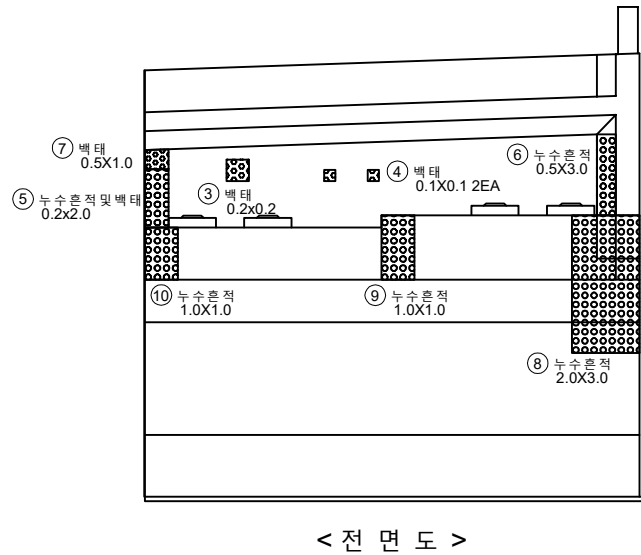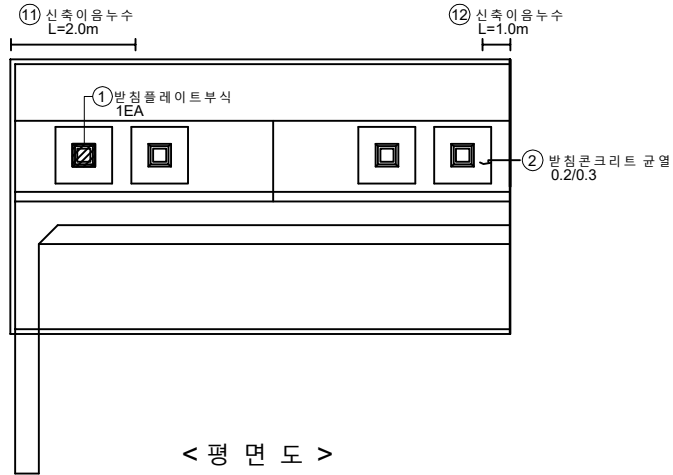


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	교량받침	받침플레이트부식				1	1.00	EA
2	기준	교량받침	받침콘크리트균열	0.2	0.3		1	0.30	m
3	기준	교대	백태		0.2	0.2	1	0.04	m²
4	기준	교대	백태		0.1	0.1	2	0.02	m²
5	기준	교대	누수흔적및백태		2.0	0.2	1	0.40	m²
6	기준	교대	누수흔적		3.0	0.5	1	1.50	m²
7	기준	교대	백태		0.5	1.0	1	0.50	m²
8	기준	교대	누수흔적		2.0	3.0	1	6.00	m²
9	기준	교대	누수흔적		1.0	1.0	1	1.00	m²
10	기준	교대	누수흔적		1.0	1.0	1	1.00	m²
11	기준	신축이음	신축이음누수		2.0		1	2.00	m
12	기준	신축이음	신축이음누수		1.0		1	1.00	m
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

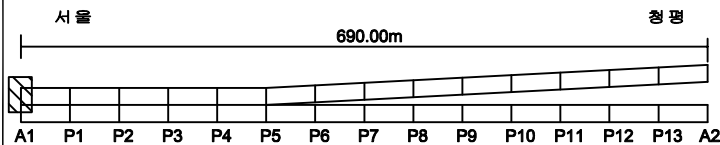

SECTION

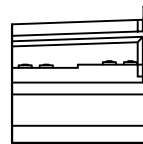

면 레

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 교대 A1
도면번호	57

ID: 창현교(상)교각 (P1) 외관 조사망도


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교량받침	반침콘크리트균열	0.2	0.1		1	0.10	m
2	기존	교각	균열	0.2	0.6		1	0.60	m
3	기존	교각	균열	0.2	0.7		1	0.70	m
4	기존	교각	방상균열(CW=0.1)		0.6	4.0	1	2.40	m²
5	기존	교각	방상균열(CW=0.1)		0.6	8.0	1	4.80	m²
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


청 평
↑

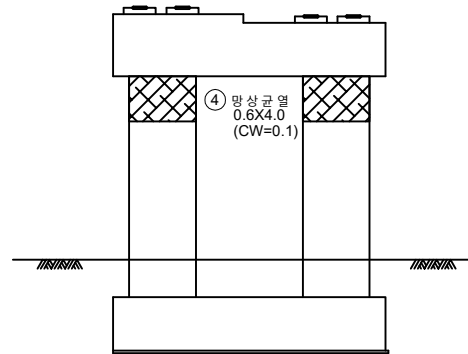

< 배 면 도 >




< 상 면 >



< 하 면 >

서 울
↓

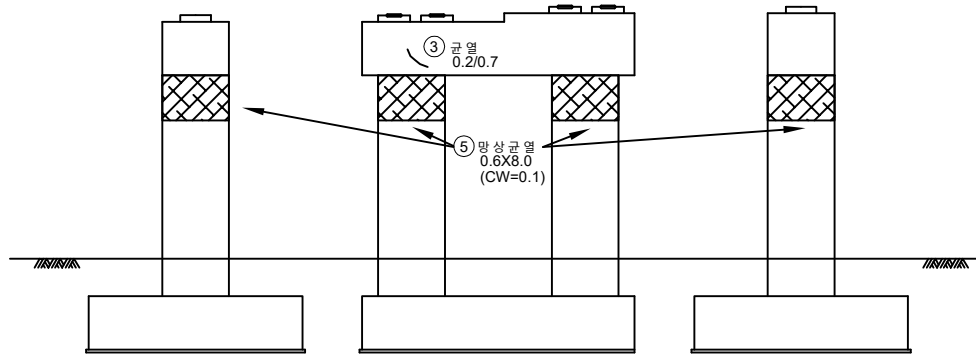


< 좌 측 >


< 전 면 도 >

< 우 측 >

KEY PLAN

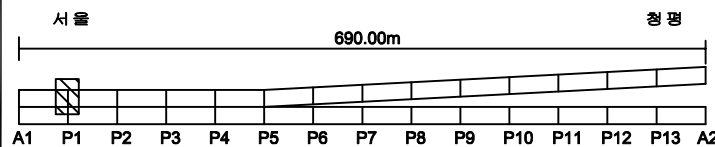


SECTION

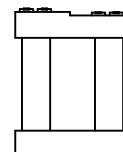


면 례	균열	방상균열	재료분리	발 주 처
	편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의경부국토관리사무소
	누수, 습윤부	백태	회색물	중 의 명
	철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
	부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
				창현교(상) 교각 P1
				도면번호
				58


↑
청 평

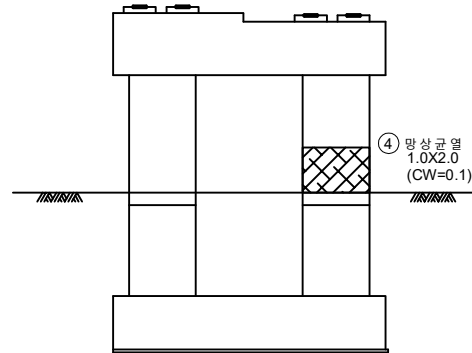

< 배 면 도 >




< 상 면 >



< 하 면 >

↓
서 울

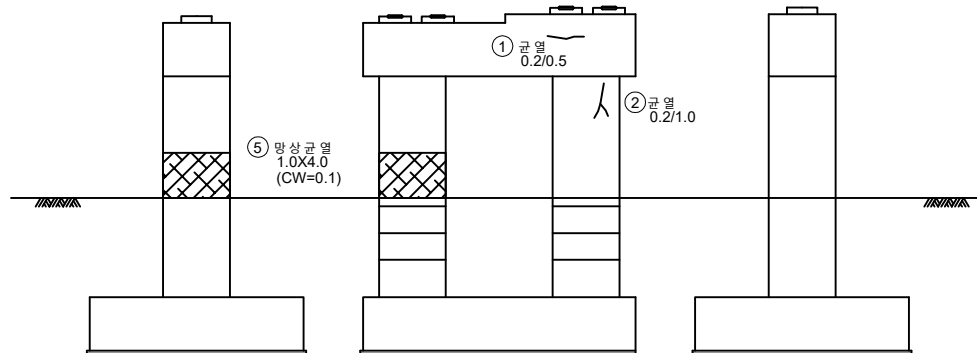


< 좌 측 >

< 전 면 도 >


< 우 측 >

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교각	균열	0.2	0.5		1	0.50	m
2	기존	교각	균열	0.2	1.0		1	1.00	m
3	기존	교각	균열	0.2	0.6		1	0.60	m
4	기존	교각	망상균열 (CW=0.1)		1.0	2.0	1	2.00	m ²
5	기존	교각	망상균열 (CW=0.1)		1.0	4.0	1	4.00	m ²
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

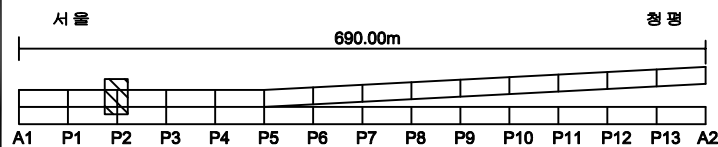


SECTION

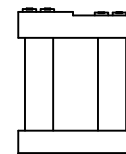


면 레

균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	동 의 명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			창현교(상) 교각 P2
			도면번호
			59


↑
청 평

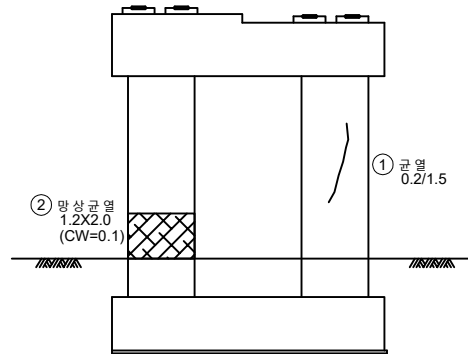

< 배 면 도 >




< 상 면 >



< 하 면 >

↓
서 울

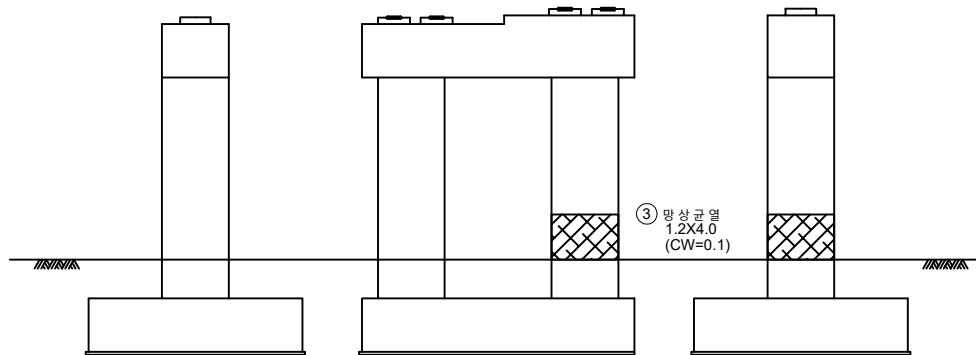


< 좌 측 >

< 전 면 도 >


< 우 측 >

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위
1	기존	교각	균열	0.2	1.5		1	1.50	m
2	기존	교각	망상균열(CW=0.1)		1.2	2.0	1	2.40	m²
3	기존	교각	망상균열(CW=0.1)		1.2	4.0	1	4.80	m²
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

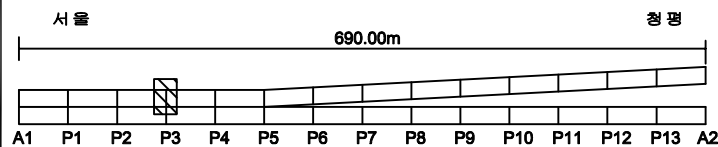

SECTION

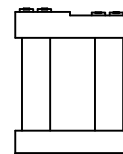


면 례	균열	망상균열	재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
	편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
	누수, 습관부	벽면	회죽물	도면명	창현교(상) 교각 P3
	철근노출	침하	열화	도면번호	60
	부식	좌굴, 변형	기타		


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교각	균열	0.1	0.5		1	0.50	m	
2	기준	교각	균형		0.4	0.2	2	0.16	m²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


↑
청 평

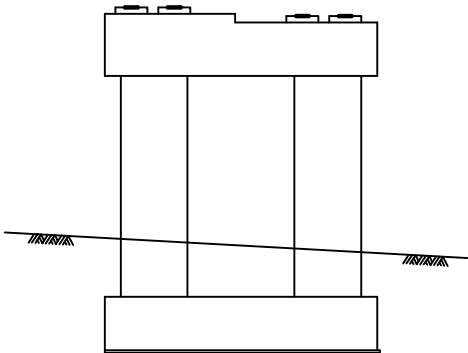

< 배 면 도 >




< 상 면 >



< 하 면 >

↓
서 울

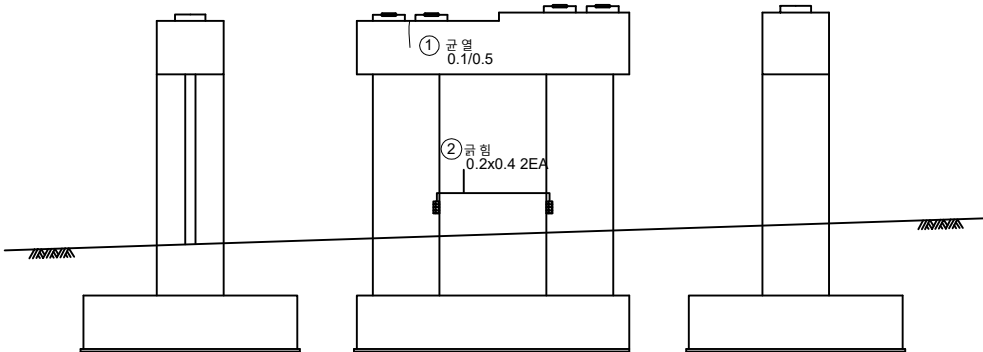


< 좌 측 >


< 전 면 도 >

< 우 측 >

KEY
PLAN

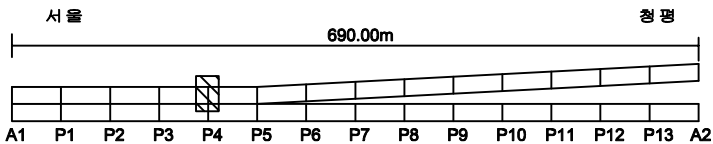

SECTION

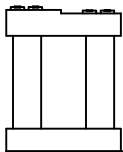

면
레


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마치교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	창현교(상) 교각 P4
도면번호	61

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교각	망상균열 (CW=0.1)		2.0	7.0	1	14.00	m
2	기존	교각	균열	0.3	3.8		1	3.80	m
3	기존	교각	망상균열 (CW=0.1)		2.0	4.0	1	8.00	m
4	기존	교량받침	반침플레이트 부식				1	1.00	EA
5	기존	교각	볼트부식				4	4.00	EA
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

↑
청 평

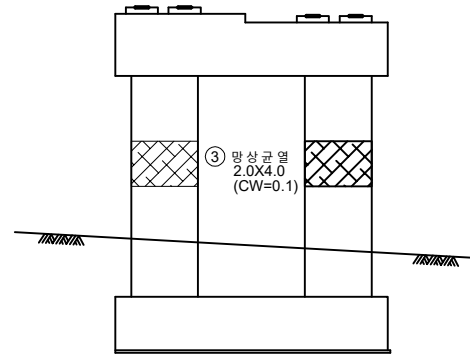


< 배 면 도 >




< 상 면 >

④ 반침플레이트 부식
1EA
⑤ 볼트부식
4EA



< 하 면 >

↓
서 울

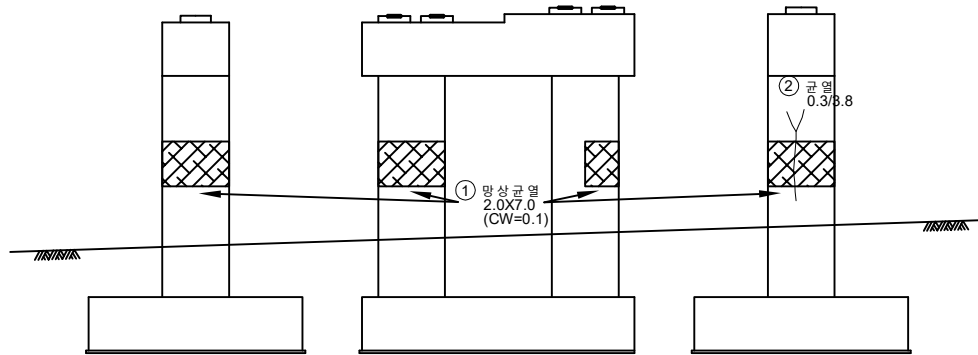


< 좌 측 >


< 전 면 도 >

< 우 측 >

KEY
PLAN

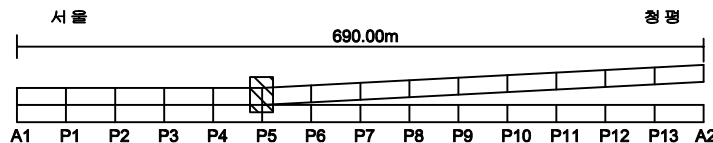

SECTION

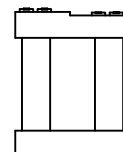

면
레

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 교각 P5
도면번호	62

ID: 창현교(상)교각 (P6) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교각	망상균열(CW=0.1)		2.0	2.0	1	4.00	㎡
2	기존	교각	망상균열(CW=0.1)		2.0	4.0	1	8.00	㎡
3	기존	교각	균형		0.3	0.7	1	0.21	㎡
4	기존	교각	볼트부식				4	4.00	EA
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

청 평
↑

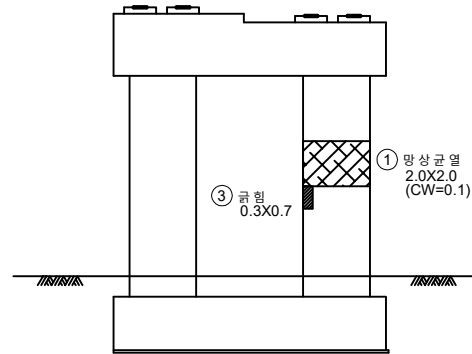


< 배 면 도 >

④ 볼트부식
4EA




< 상 면 >



< 하 면 >

서 울
↓

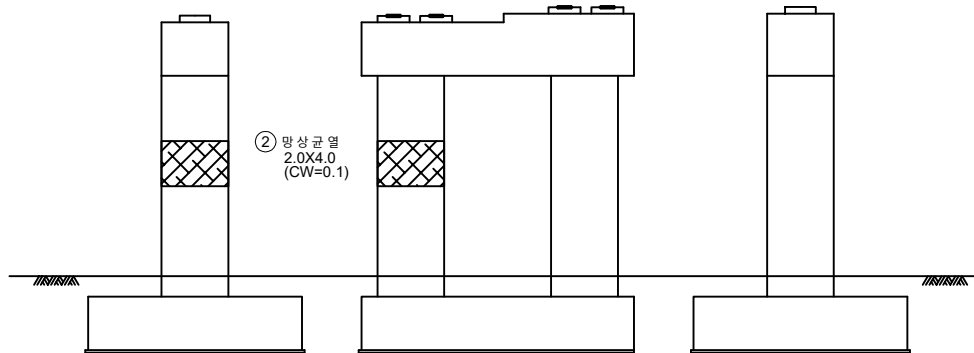


< 좌 측 >


< 전 면 도 >

< 우 측 >

KEY
PLAN

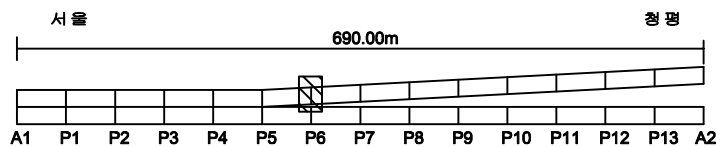

SECTION

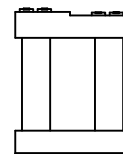



면
례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	창현교(상) 교각 P6
도면번호	63

ID: 창현교(상)교 각 (P7) 외관 조사 망도

↑
청 평

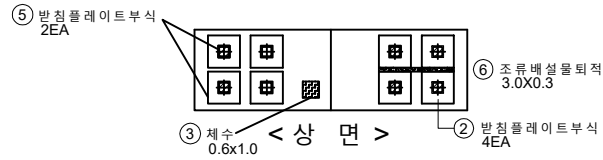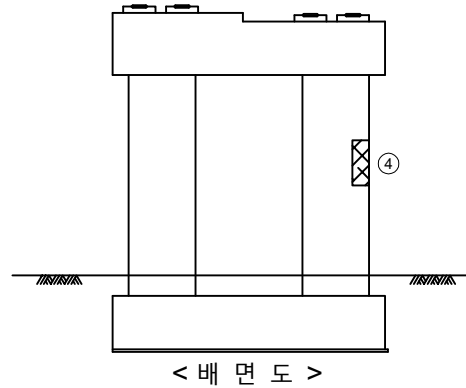


↓
서 울

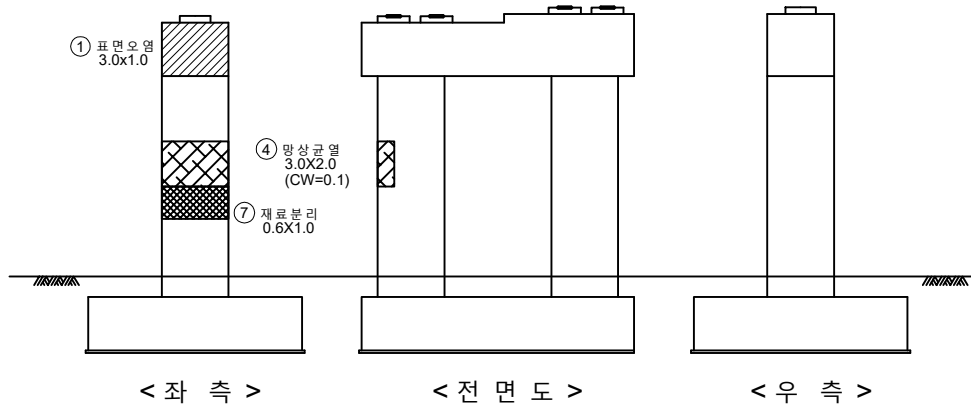


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기존	교각	표면오염		1.0	3.0	1	3.00	m²
2	기존	교량받침	방침플레이트 부식				4	4.00	EA
3	기존	교각	채수		1.0	0.6	1	0.60	m²
4	기존	교각	망상균열(CW=0.1)		3.0	2.0	1	6.00	m²
5	기존	교량받침	방침플레이트 부식				2	2.00	EA
6	기존	교각	조류배설물퇴적		3.0	0.3	1	0.90	m²
7	기존	교각	재료분리		0.6	1.0	1	0.60	m²
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

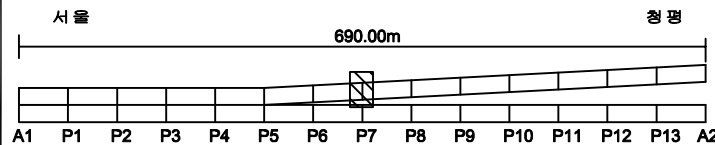




SECTION

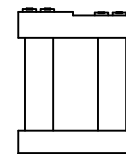

면 레


구 결	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백 반	탄적물
철근노출	침 하	열 화
부식	좌굴, 변형	기 타

발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마치교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	창현교(상) 교각 P7
도면번호	64

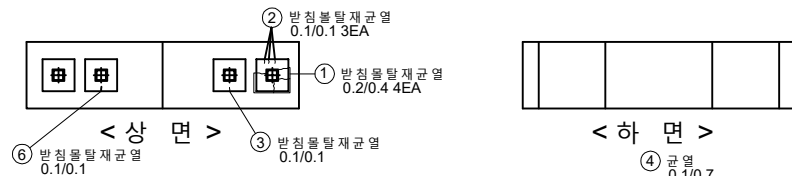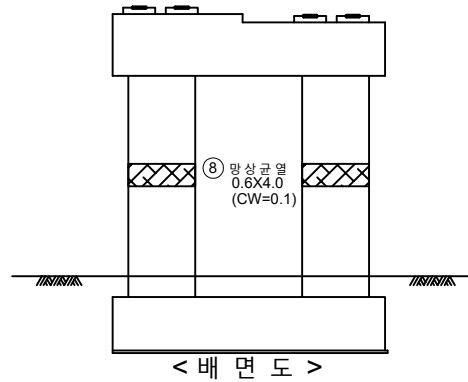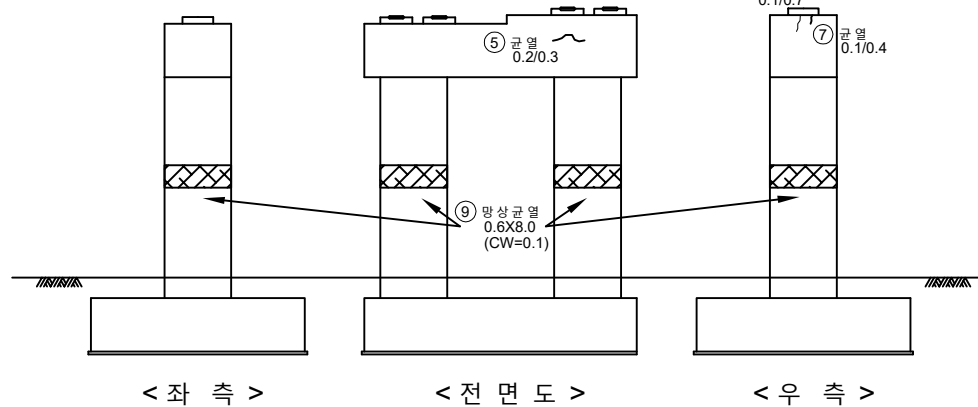
↑
청 평↓
서 울

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교량받침	방침물탈락균열	0.2	0.3		4	1.20	m	
2	기존	교량받침	방침물탈락균열	0.1	0.1		3	0.30	m	
3	기존	교량받침	방침물탈락균열	0.1	0.1		1	0.10	m	
4	기존	교각	균열	0.1	0.7		1	0.70	m	
5	기존	교각	균열	0.2	0.3		1	0.30	m	
6	기존	교량받침	방침물탈락균열	0.1	0.1		1	0.10	m	
7	기존	교각	균열	0.1	0.4		1	0.40	m	
8	기존	교각	망상균열(CW=0.1)		0.6	4.0	1	2.40	m	
9	기존	교각	망상균열(CW=0.1)		0.6	8.0	1	4.80	m	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

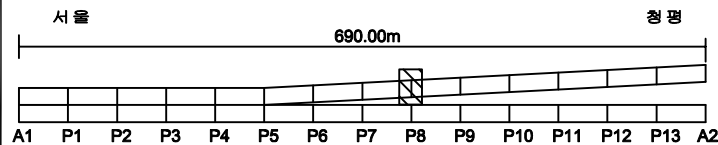

SECTION

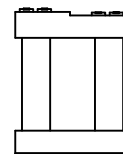



면	레	부식	균열	망상균열	재분리	발주처
☀	☀	☀	☀	☀	☀	의정부국토관리사무소
☀	☀	☀	☀	☀	☀	용역명
☀	☀	☀	☀	☀	☀	국도46호선 마지교(하) 등 4개소
☀	☀	☀	☀	☀	☀	정밀안전점검용역
☀	☀	☀	☀	☀	☀	도면명
☀	☀	☀	☀	☀	☀	창현교(상) 교각 P8
☀	☀	☀	☀	☀	☀	도면번호
☀	☀	☀	☀	☀	☀	65

ID: 창현교(상)교각 (P9) 외관 조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교량받침	반침물탈재균열	0.1	0.1		4	0.40	m	
2	기존	교량받침	반침물탈재균열	0.1	0.2		1	0.20	m	
3	기존	교량받침	반침물탈재균열	0.1	0.1		2	0.20	m	
4	기존	교량받침	반침물탈재균열	0.1	0.2		5	1.00	m	
5	기존	교각	벽태		0.5	0.2	2	0.20	m ²	
6	기존	교각	망상균열(CW=0.1)		1.0	6.0	1	6.00	m ²	
7	기존	교각	균열	0.1	1.0		1	1.00	m	
8	기존	교량받침	반침물탈재균열	0.1	0.2		1	0.20	m	
9	기존	교량받침	반침물탈재균열	0.1	0.2		1	0.20	m	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

↑
정 평

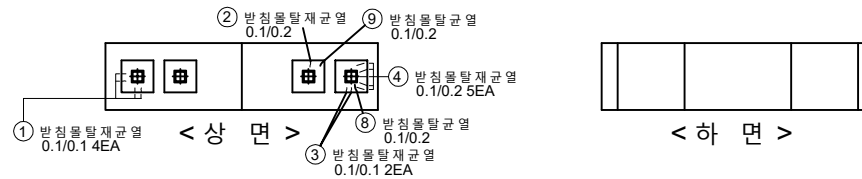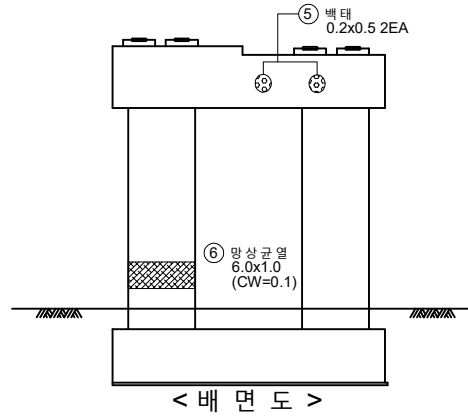


< 하 면 >


↓
서 울

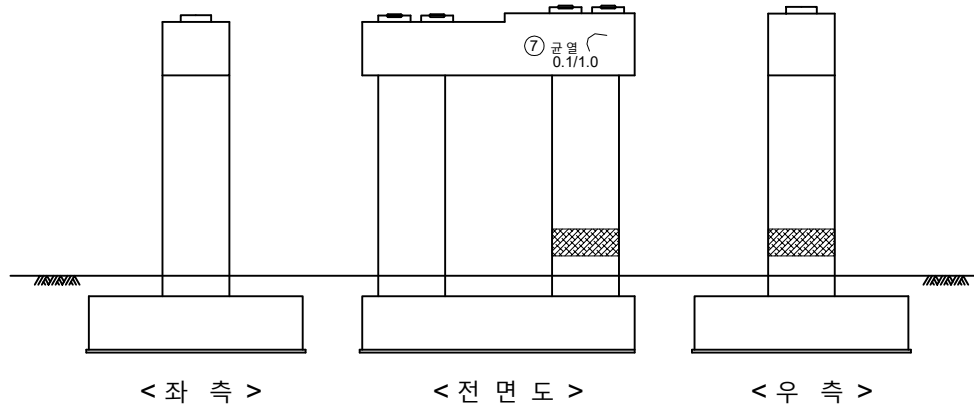

KEY PLAN

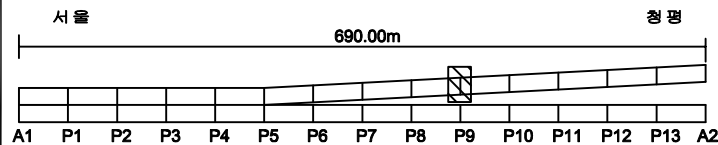

SECTION


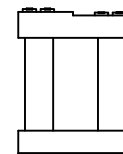


면 례	균열	망상균열	재료분리	발 주 처
	편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
	누수, 습윤부	벽태	회죽물	용 역 명
	철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
	부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
				창현교(상) 교각 P9
				도면번호
				66


ID: 창현교(상)교 각 (P10) 외관조사망도

손상물량표

↑
청 평

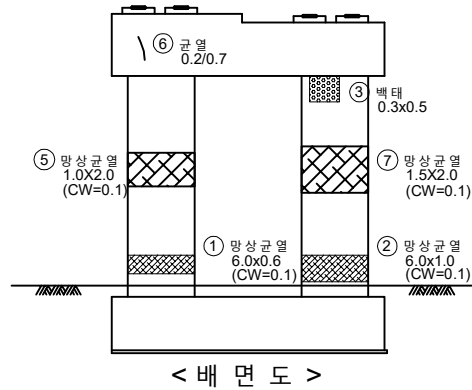


↓
서 울

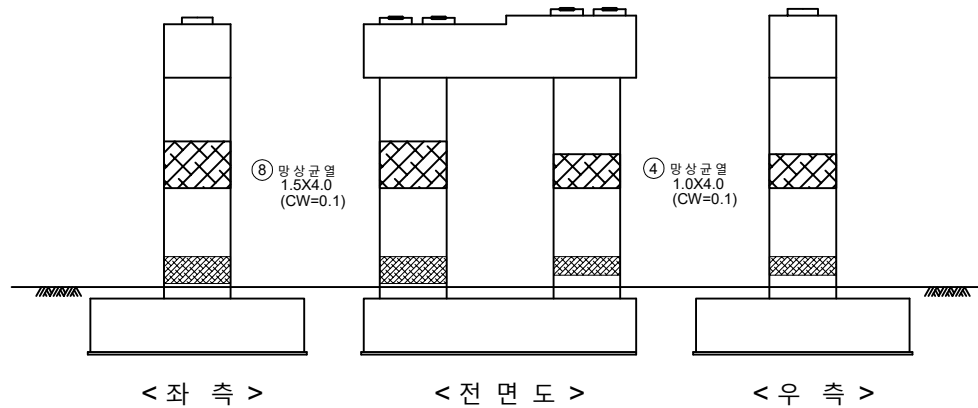


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기준	교각	망상균열 (CW=0.1)		0.6	6.0	1	3.60	m ²
2	기준	교각	망상균열 (CW=0.1)		1.0	6.0	1	6.00	m ²
3	기준	교각	벽태		0.5	0.3	1	0.15	m ²
4	기준	교각	망상균열 (CW=0.1)		1.0	4.0	1	4.00	m ²
5	기준	교각	망상균열 (CW=0.1)		1.0	2.0	1	2.00	m ²
6	기준	교각	균열	0.2	0.7		1	0.70	m
7	기준	교각	망상균열 (CW=0.1)		1.5	2.0	1	3.00	m ²
8	기준	교각	망상균열 (CW=0.1)		1.5	4.0	1	6.00	m ²
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

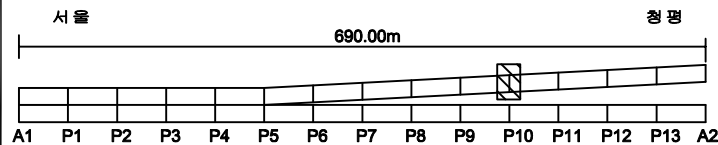

SECTION

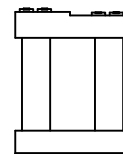

면	레	손상물량			발 주 처
		구 결	망상균열	재료분리	
		편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
		누수, 습윤부	벽 태	회색물	
		철근노출	침 하	열 화	도 면 명
		부식	좌굴, 변형	기 타	창현교(상)교각 P10
					도면번호
					67

국도46호선 마지교(하)동 4개소
정밀안전점검용역


67

ID: 창현교(상)교각 (P11) 외관조사망도


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	균열	0.2	1.0		1	1.00	m	
2	기존	교각	파손		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
3	기존	교각	균열	0.2	0.3		1	0.30	m	
4	기존	교각	균열	0.1	0.4		1	0.40	m	
5	기존	교각	균열	0.2	0.2		1	0.20	m	
6	기존	교각	재료분리		0.4	0.2	1	0.08	m ²	
7	기존	교각	박락	0.2	0.2		1	0.04	m ²	
8	기존	교각	균형	0.2	0.2		1	0.04	m ²	
9	기존	교각	망상균열 (CW=0.1)		1.5	2.0	1	3.00	m ²	
10	기존	교각	망상균열 (CW=0.1)		1.5	4.0	1	6.00	m ²	
11	기존	교각	균열	0.2	0.3		1	0.30	m	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

↑
청 평

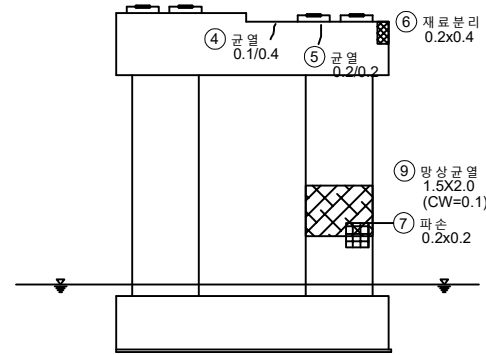

< 배 면 도 >




< 상 면 >



< 하 면 >

↓
서 울

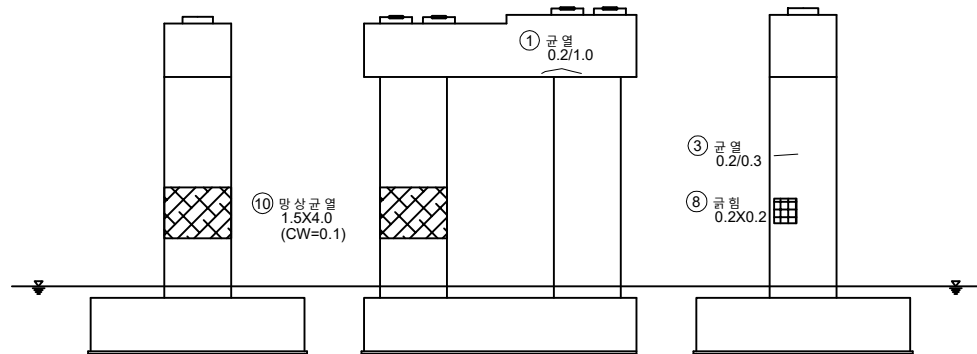


< 좌 측 >


< 전 면 도 >

< 우 측 >

KEY PLAN



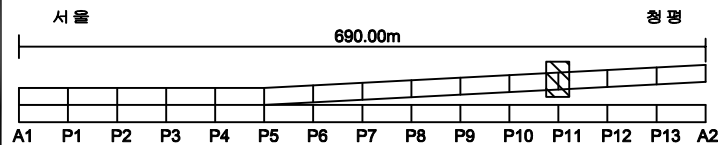


SECTION

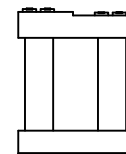


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	균열	0.2	1.0		1	1.00	m	
2	기존	교각	파손		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
3	기존	교각	균열	0.2	0.3		1	0.30	m	
4	기존	교각	균열	0.1	0.4		1	0.40	m	
5	기존	교각	균열	0.2	0.2		1	0.20	m	
6	기존	교각	재료분리		0.4	0.2	1	0.08	m ²	
7	기존	교각	박락	0.2	0.2		1	0.04	m ²	
8	기존	교각	균형	0.2	0.2		1	0.04	m ²	
9	기존	교각	망상균열 (CW=0.1)		1.5	2.0	1	3.00	m ²	
10	기존	교각	망상균열 (CW=0.1)		1.5	4.0	1	6.00	m ²	
11	기존	교각	균열	0.2	0.3		1	0.30	m	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	창현교(상) 교각 P11
도 면 번호	68

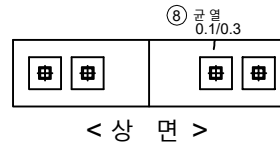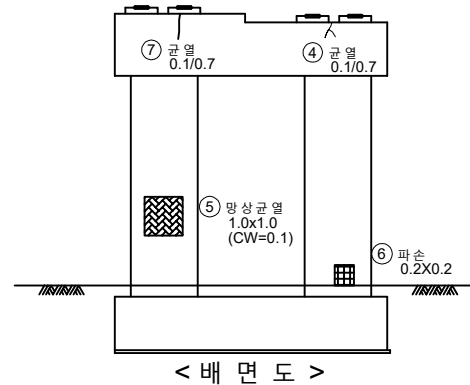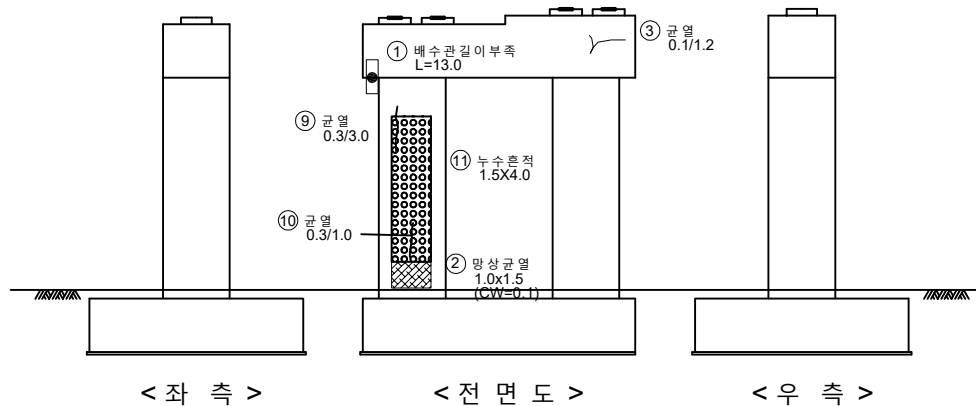
청 평
↑서울
↓

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기초	배수시설	배수관길이 부족		13.0		1	13.00	m	
2	기초	교각	방향균열(CW=0.1)		1.5	1.0	1	1.50	m	
3	기초	교각	균열	0.1	1.2		1	1.20	m	
4	기초	교각	균열	0.1	0.7		1	0.70	m	
5	기초	교각	방향균열(CW=0.1)		1.0	1.0	1	1.00	m	
6	기초	교각	파손		0.2	0.2	1	0.04	m	
7	기초	교각	균열	0.1	0.7		1	0.70	m	
8	기초	교각	균열	0.1	0.3		1	0.30	m	
9	기초	교각	균열	0.3	3.0		1	0.70	m	
10	기초	교각	균열	0.3	1.0		1	0.70	m	
11	기초	교각	누수흔적		1.5	4.0	1	6.00	m	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

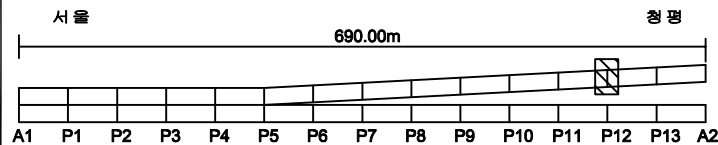



SECTION

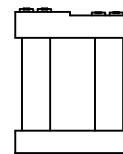


면 레

균열	방향균열	재료분리	발주처
편지, 공동	파손, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	벽면	동역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상)교각 P12
			도면번호
			69

청 평
↑

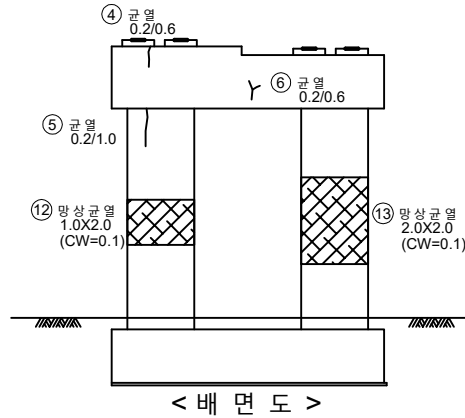


서 울
↓

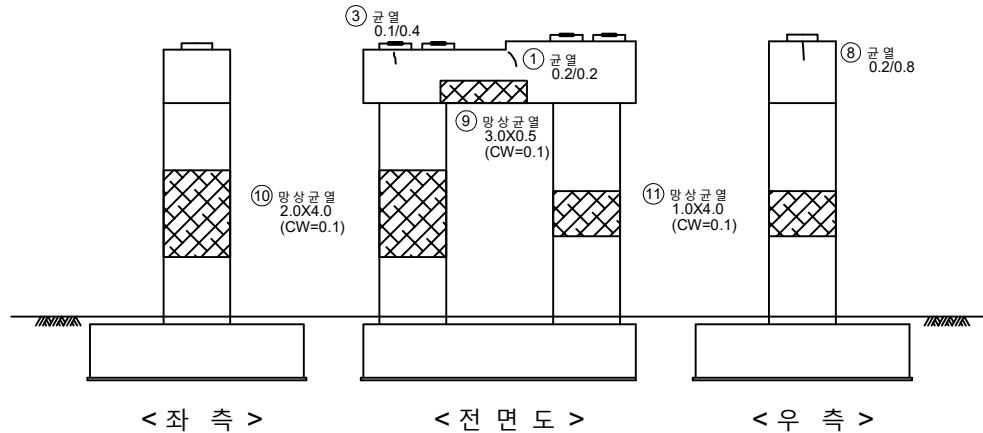


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위
1	기존	교각	균열	0.2	0.2		1	0.20	m
2	기존	교각	반침물탈균열	0.2	0.2		1	0.20	m
3	기존	교각	균열	0.1	0.4		1	0.40	m
4	기존	교각	균열	0.2	0.6		1	0.60	m
5	기존	교각	균열	0.2	1.0		1	1.00	m
6	기존	교각	균열	0.2	0.6		1	0.60	m
7	기존	교각	반침물탈균열	0.2	0.2		4	0.80	m
8	기존	교각	균열	0.2	0.8		1	0.80	m
9	기존	교각	망상균열 (CW=0.1)		3.0	0.5	1	1.50	m ²
10	기존	교각	망상균열 (CW=0.1)		2.0	4.0	1	8.00	m ²
11	기존	교각	망상균열 (CW=0.1)		1.0	4.0	1	4.00	m ²
12	기존	교각	망상균열 (CW=0.1)		1.0	2.0	1	2.00	m ²
13	기존	교각	망상균열 (CW=0.1)		2.0	2.0	1	4.00	m ²
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

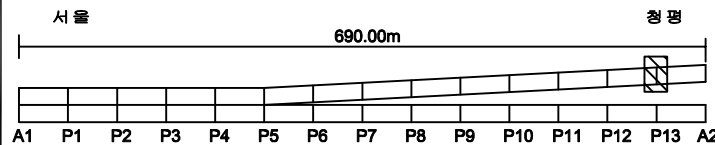

SECTION

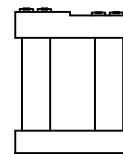


면 레


균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상)교각 P13
도면번호	70

ID: 창현교(상)교대 (A2) 외관 조사망도

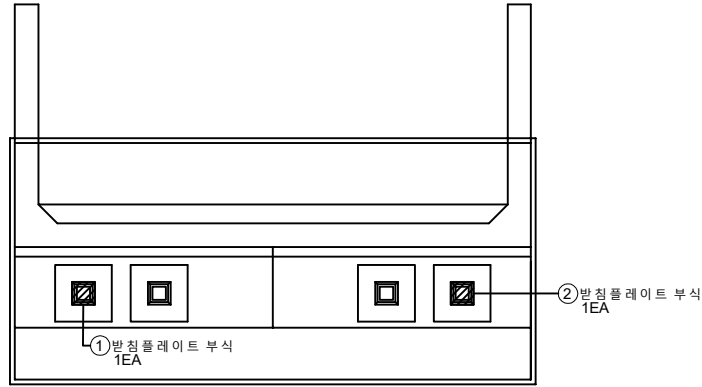


< 평 면 도 >

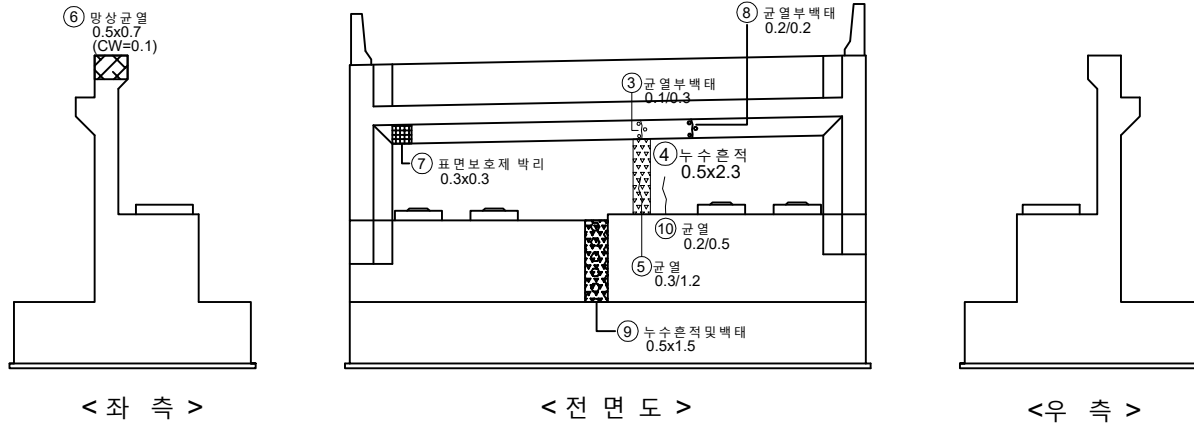


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교량받침	받침플레이트 부식				1	1.00	EA
2	기존	교량받침	받침플레이트 부식				1	1.00	EA
3	기존	교대	균열부 백태	0.1	0.3		1	0.30	m
4	기존	교대	누수흔적		2.3	0.5	1	1.15	m ²
5	기존	교대	균열	0.3	1.2		1	1.20	m
6	기존	교대	망상균열(CW=0.1)		0.5	0.7	1	0.35	m ²
7	기존	교대	표면보호제 박리		0.3	0.3	1	0.09	m ²
8	기존	교대	균열부 백태	0.2	0.2		1	0.20	m
9	기존	교대	누수흔적 및 백태		1.5	0.5	1	0.75	m ²
10	기존	교대	균열	0.2	0.5		1	0.50	m
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

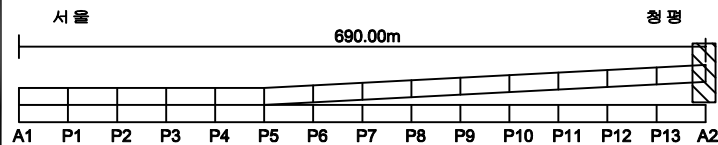

SECTION

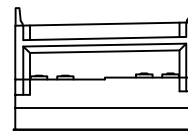

면 레

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 교대 A2
			도면번호
			71