
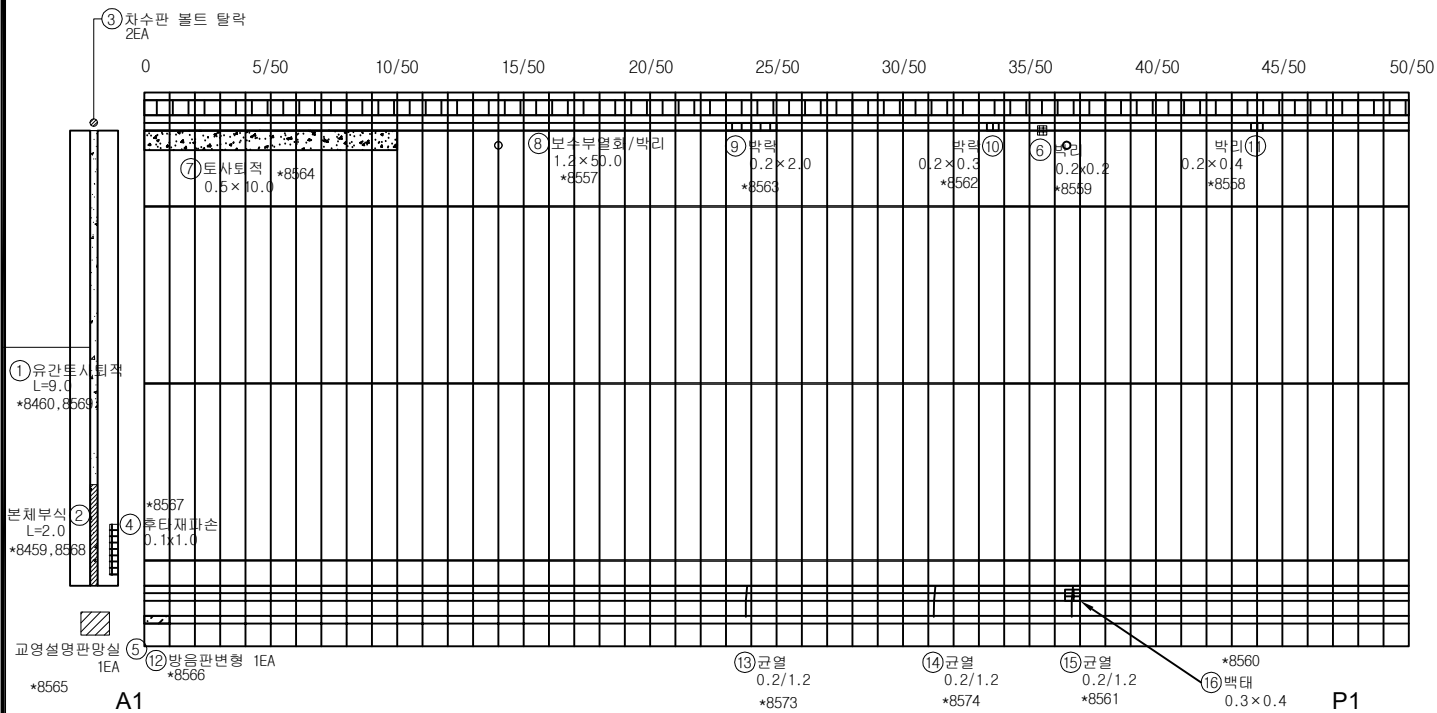


← 서울


청 평➡

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




20	23
----	----

	빈 칸		만성간질		재분류	발 주 처 의정부국토관리사무소
	면적, 광물		보리, 파손		돌고랑, 결빙	국도46호선 마치교(하)동 4개소 정밀안전점검영역
	부수, 음향부		쓰레기		미적용	
	철근노출		천하		물화	도 면 명 창현교(하) 교면포장 S1
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호 01

← 서울

청 평 →

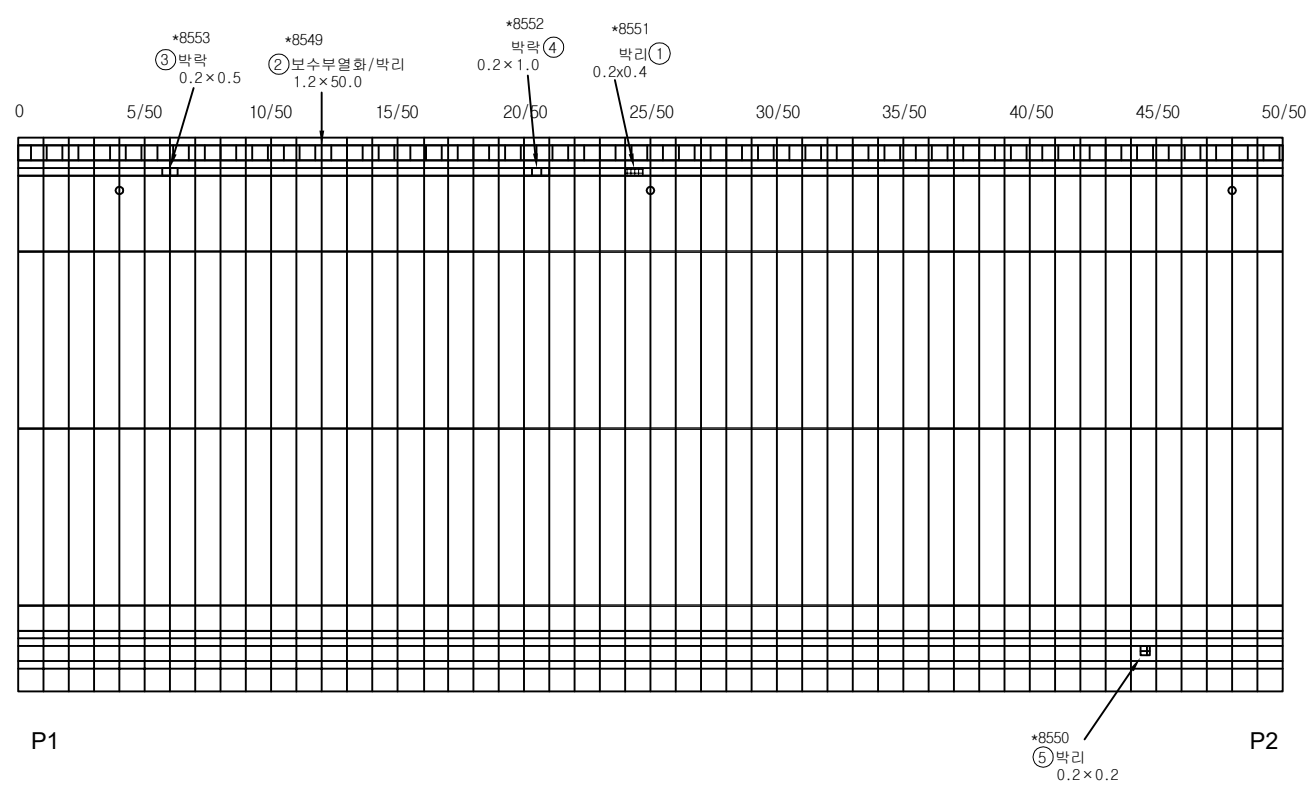

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	중분대	콘크리트 박리		0.4	0.2	1	m ²	0.08	
2	기존	중분대	보수부열화/박리		50.0	1.2	1	m ²	60.00	
3	기존	중분대	박락		0.5	0.2	1	m ²	0.10	
4	기존	중분대	박락		1.0	0.2	1	m ²	0.20	
5	기존	방호벽	박리		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

SECTION

범례

균열	망상균열	재량분리
편치, 공동	박리, 파손	울고임, 결빙
누수, 습윤부	박 대	뒹굴
휠거노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도46호선 마치고(하)동 4개소
정밀안전점검용역

도면명


창현교(하) 교면포장 S2

도면번호

02

← 서울

청평→

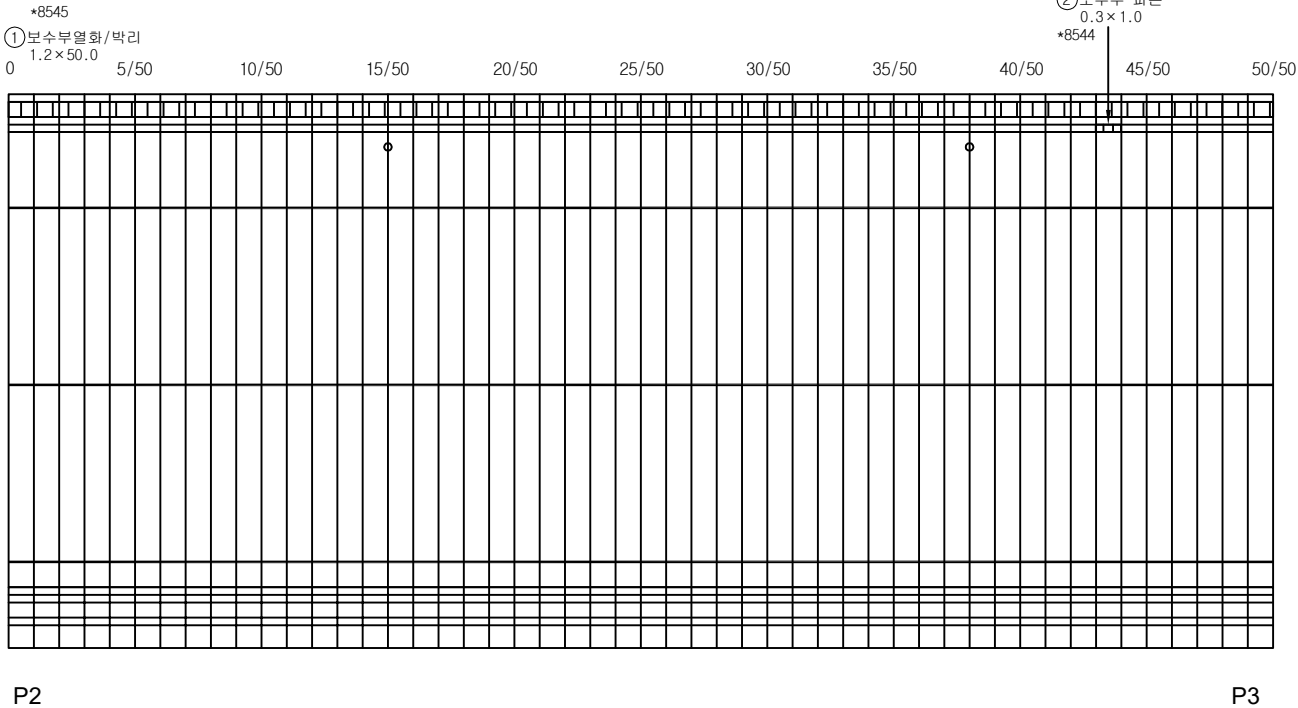

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	중분대	보수부열화/박리		50.0	1.2	1	m ²	60.00	
2	기준	중분대	보수부 파손		1.0	0.3	1	m ²	0.30	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

SECTION

범례

구면	양상구면	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도46호선 마지교(하) 등 4개소
정밀안전점검용역

도면명

창현교(하) 교면포장 S3


도면번호

03

ID: 창현교(하)바닥판 상면 (S4) 외관조사망도

← 서울


청평 →

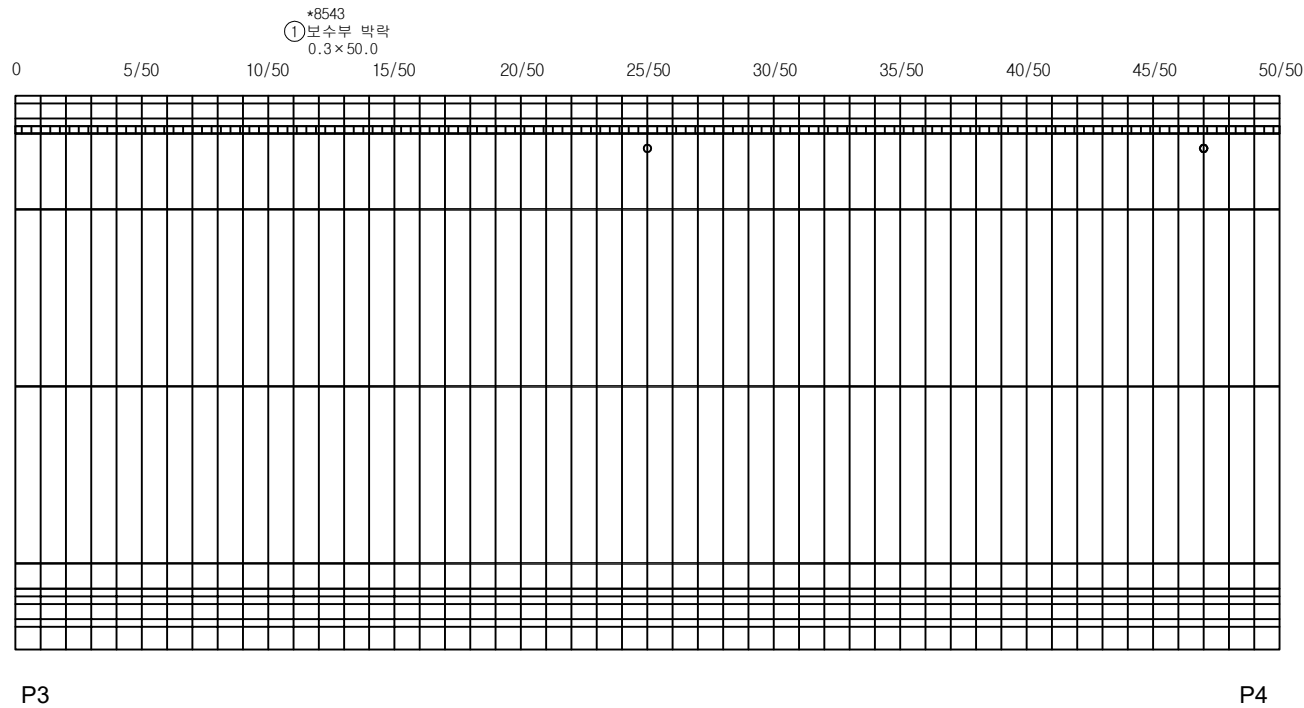


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	중분대	보수부 박락		50.0	0.3	1	m ²	15.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY
PLAN



SECTION



면
례

구멍	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	박대	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하) 교면포장 S4
도면번호	04

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	중분대	보수부 박락		11.0	0.3	1	m ²	3.30	
2	기준	방호벽	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20	
3	기준	방호벽	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20	
4	기준	방호벽	박락	0.3	0.2		1	m ²	0.06	
5	기준	방호벽	철근노출		0.1	0.2	1	m ²	0.02	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울


청평→

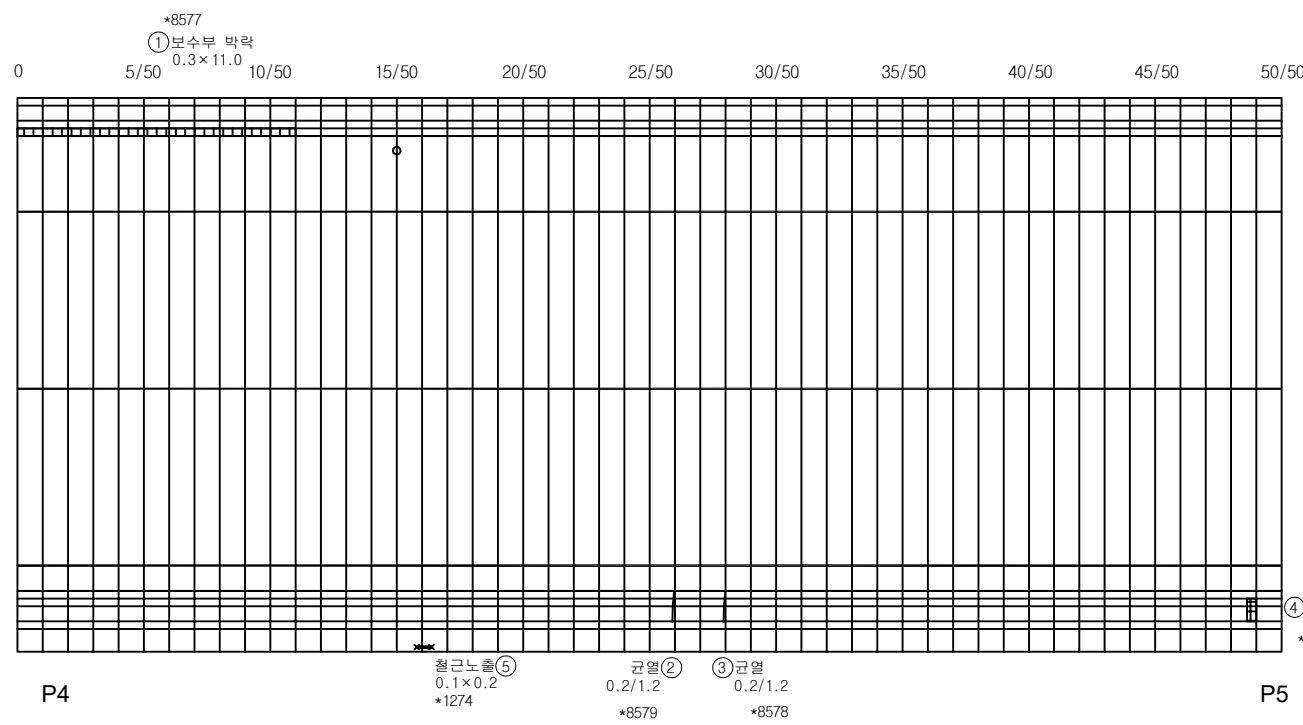

KEY PLAN



SECTION

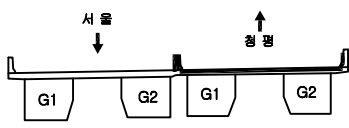


면 레

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처
의정부국토관리사무소
용 역 명
국도46호선 마지교(하) 등 4개소
정밀안전점검용역
도 면 명
창현교(하) 교면포장 S5
도면번호
05

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	방호벽	점검출입문 부식 및 파손				1	EA	1.00
2	기존	중분대	박락		10.0	0.2	1	m ²	2.00
3	기존	중분대	박락		0.2	0.2	1	m ²	0.04
4	기존	중분대	박락		0.2	0.2	1	m ²	0.04
5	기존	방호벽	점검로 파손				1	EA	1.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

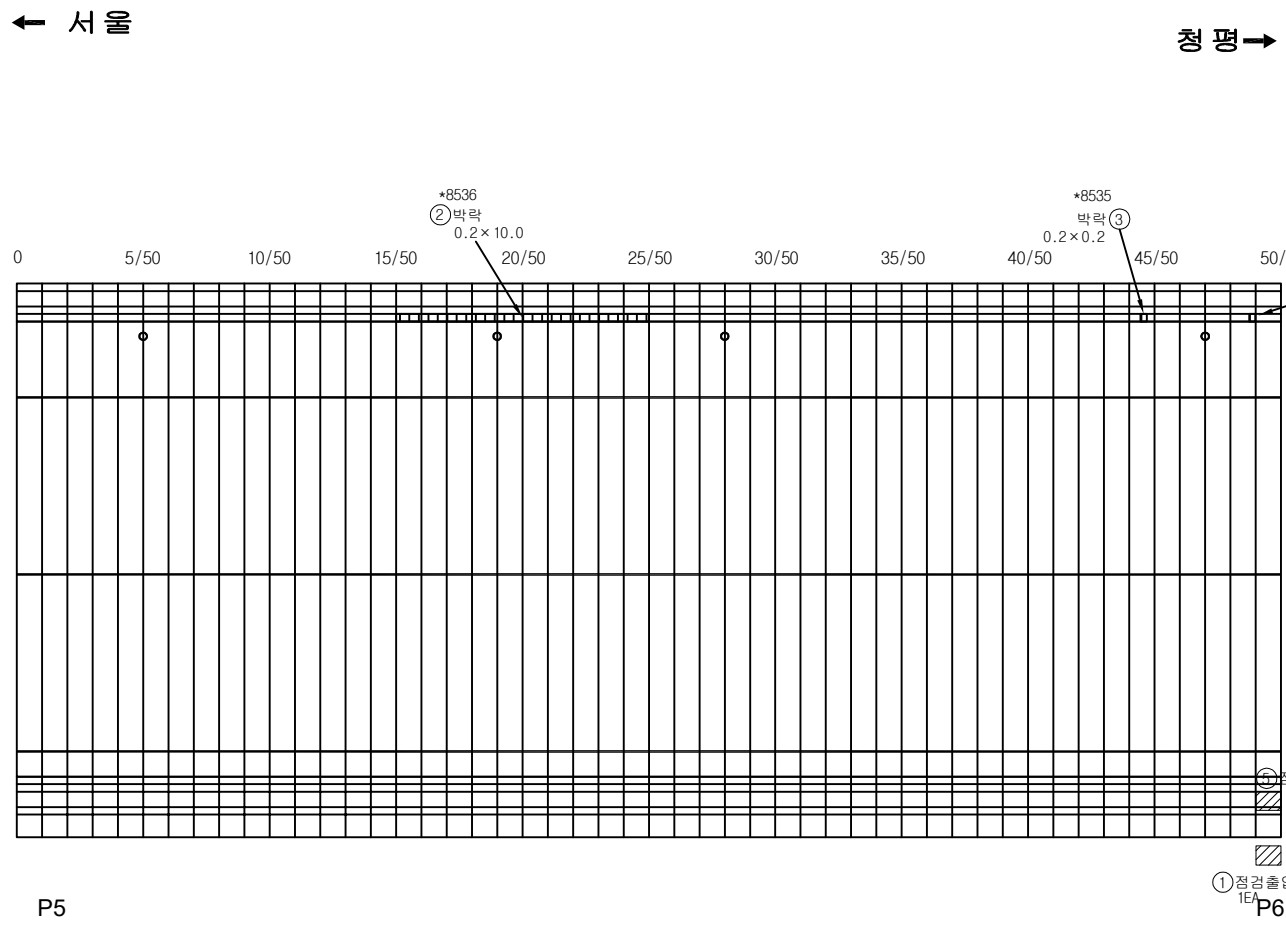

KEY PLAN

SECTION

범례

구 결	망상구결	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처

의정부국토관리사무소

용 의 명

국도46호선 마치고(하)동 4개소
점밀안전점검용역

도 면 명


창현교(하) 교면포장 S6

도면번호


06

← 서울


청평→

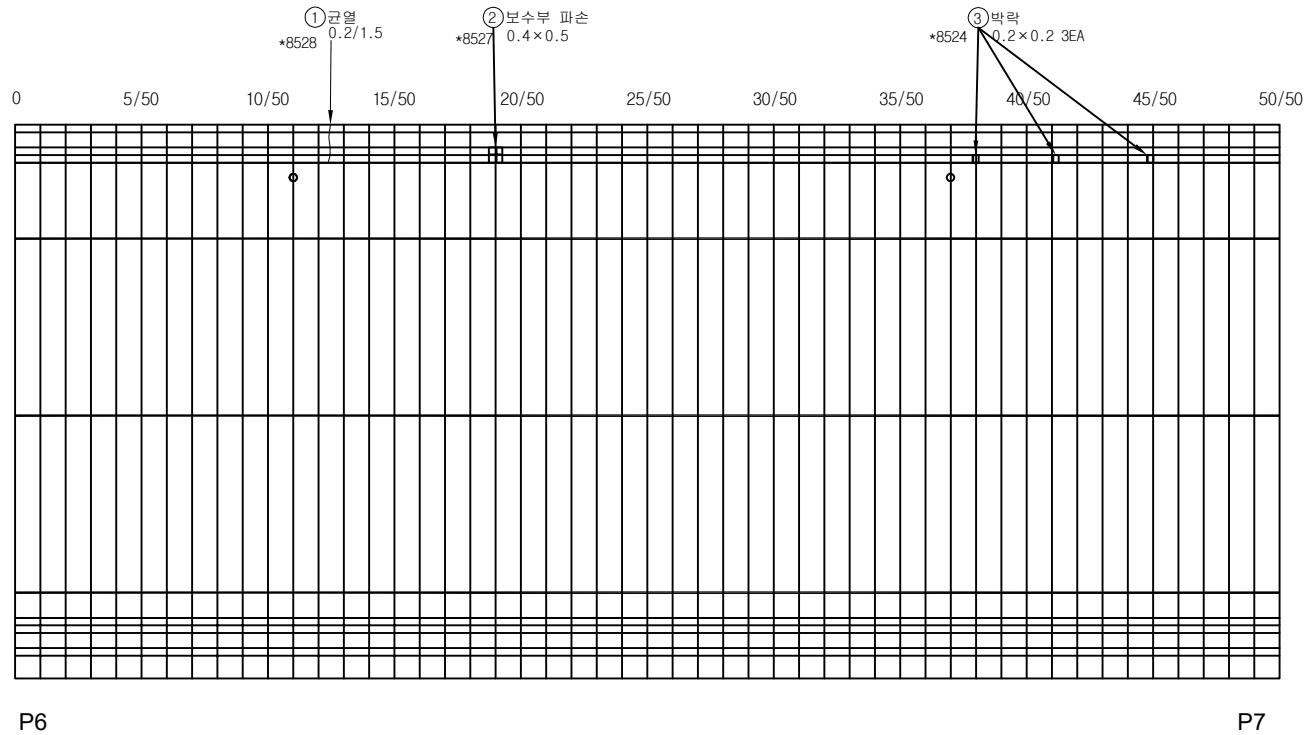

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	m	1.50	
2	기존	중분대	보수부 파손		0.5	0.4	1	m ²	0.20	
3	기존	중분대	박락		0.2	0.2	3	m ²	0.12	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY
PLAN

SECTION

면
례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(하)교면포장 S7
			도면번호
			07


ID: 창현교(하)바닥판 상면 (S8) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	신축이음	유간 토사 퇴적		9.0		1	m	9.00
2	기준	신축이음	자수판 변형				1	EA	1.00
3	기준	방호벽	점검로 발판 파손				2	EA	2.00
4	기준	배수시설	배수구 막힘				1	EA	1.00
5	기준	배수시설	배수구 막힘				1	EA	1.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

← 서울


청평→

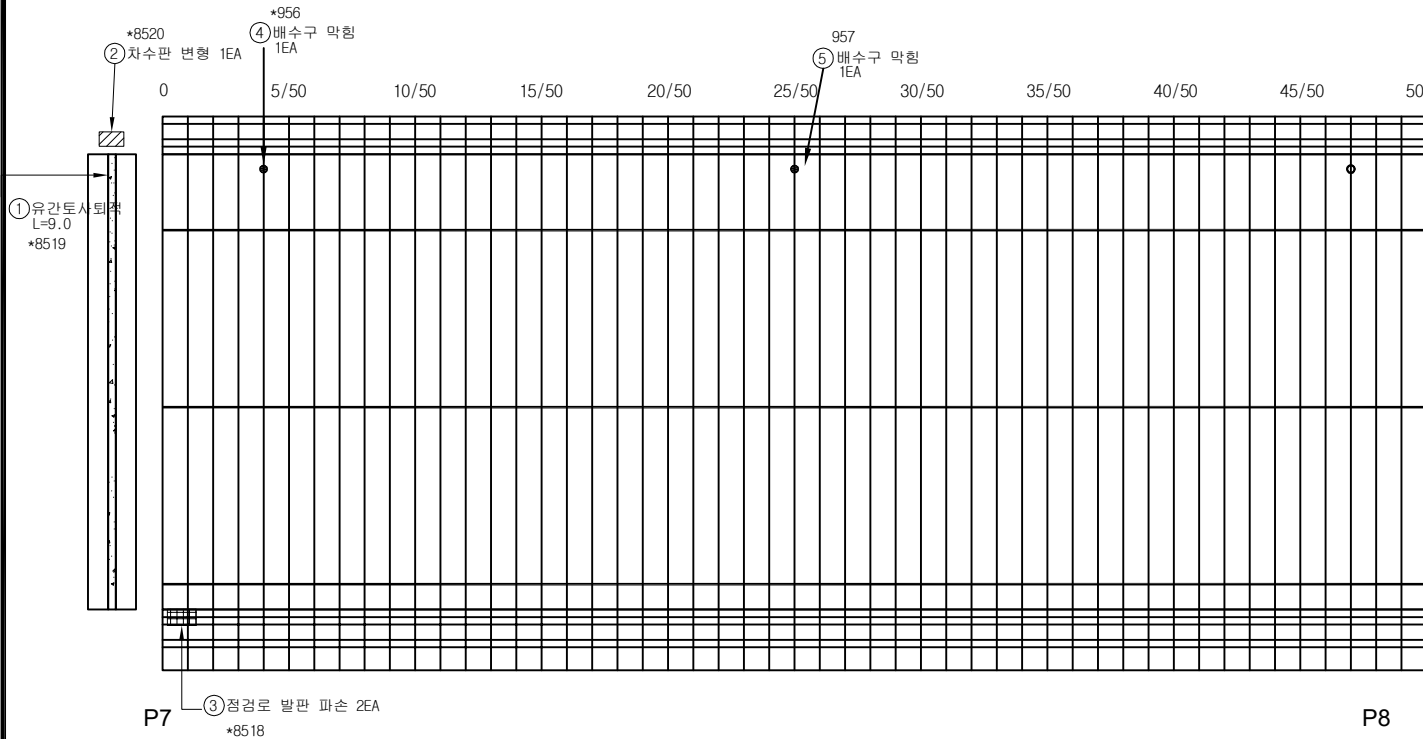

KEY PLAN



SECTION




범례

구분	방상균열	재용분리
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하) 교면포장 S8
도면번호	08

← 서울


청평→

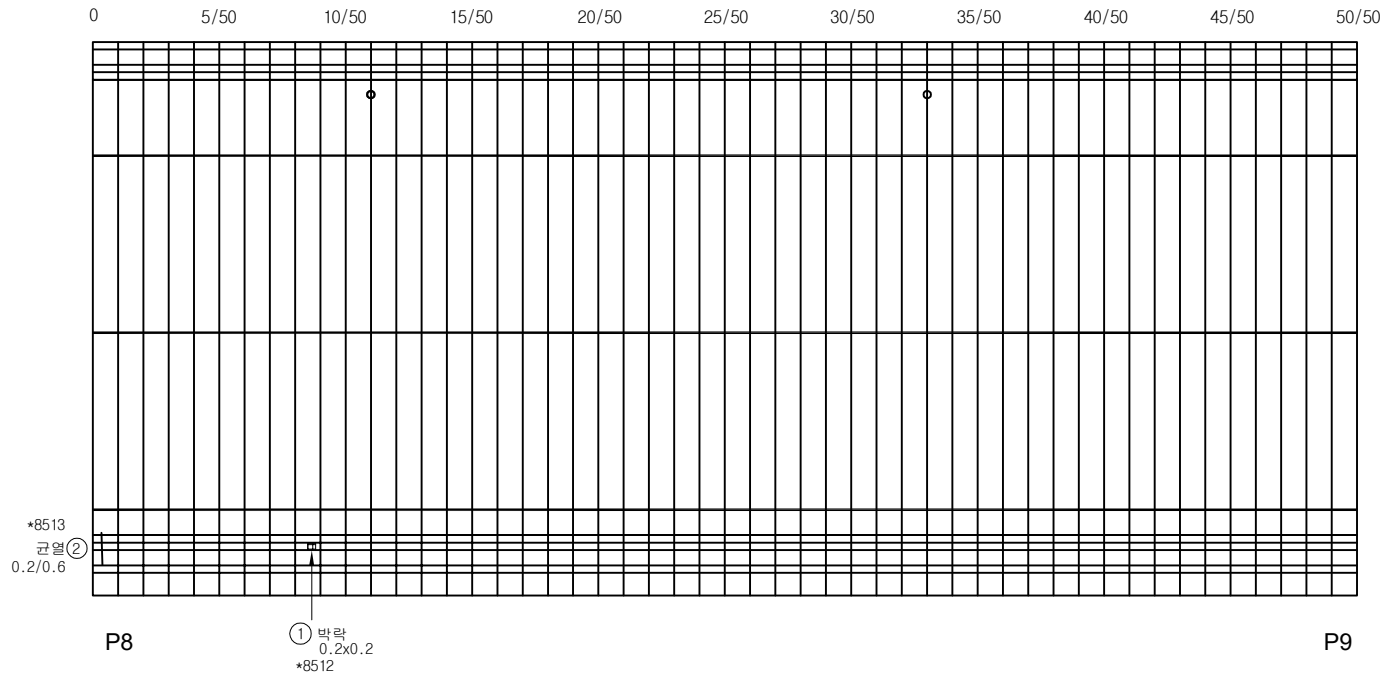


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	방호벽	콘크리트 박락		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
2	기존	방호벽	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하) 교면포장 S9
도면번호	09

← 서울


청 평➡

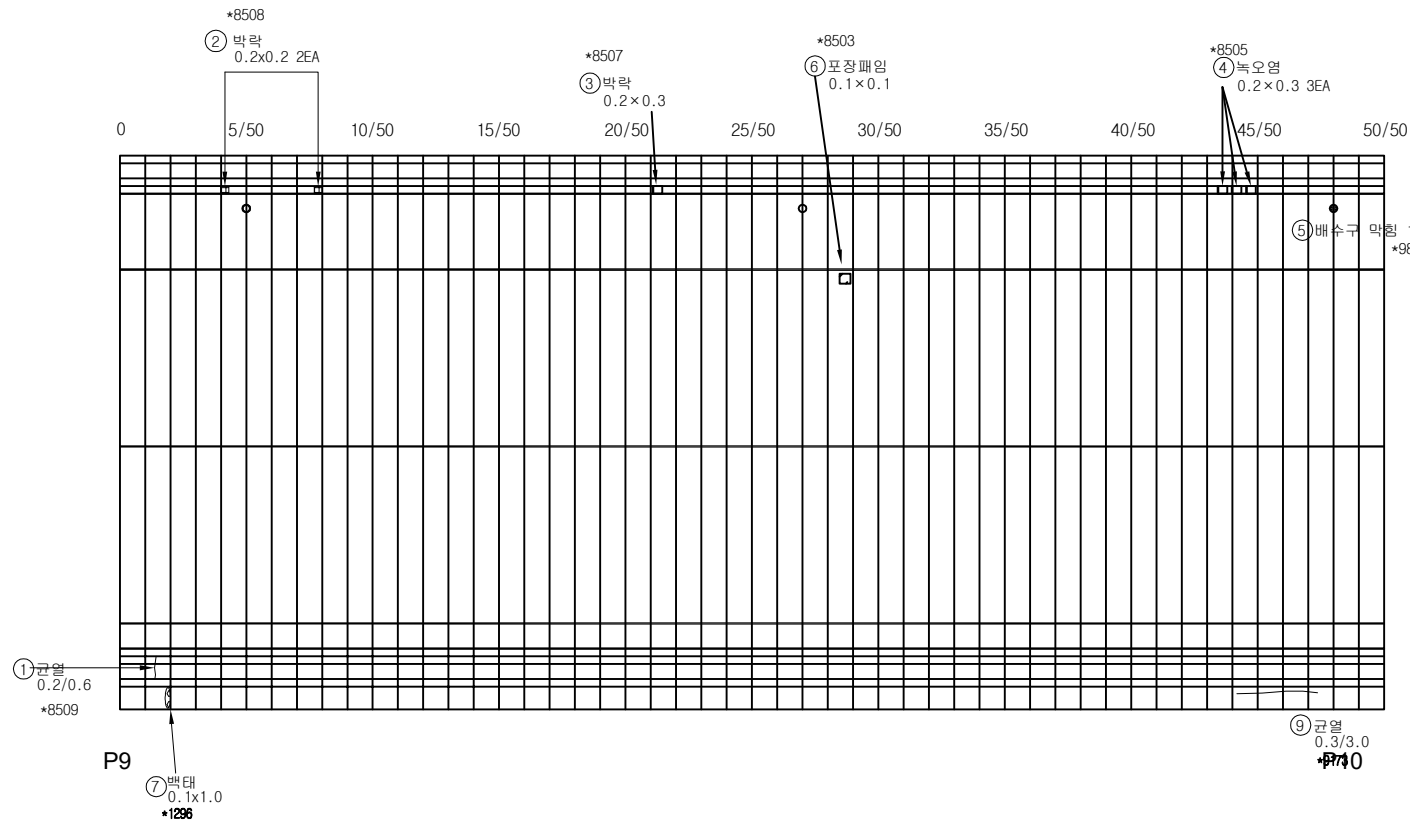[illegible]

KEY PLAN



SECTION



2	70
---	----



	간 도		만성간도		재분류	발 주 처	의정부국도관리사무소
	분기, 교동		분기, 교동		교동, 교동	영 조 명	국도46호선 마천교(하)동 4개소 정밀안전점검영역
	수, 교동		교 동		교동	영 조 명	
	분기, 교동		분기, 교동		교동	영 조 명	창현교(하) 교면포장 S10
	분기, 교동		분기, 교동		교동	영 조 명	창현교(하) 교면포장 S10
	분기, 교동		분기, 교동		교동	영 조 명	창현교(하) 교면포장 S10
	분기, 교동		분기, 교동		교동	영 조 명	창현교(하) 교면포장 S10
	분기, 교동		분기, 교동		교동	영 조 명	창현교(하) 교면포장 S10
	분기, 교동		분기, 교동		교동	영 조 명	창현교(하) 교면포장 S10

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	방호벽	백태		3.0	0.2	1	m ²	0.60	
2	기존	방호벽	균열 (0.3mm이 상)	0.3	19.0		1	m	19.00	
3	기존	방호벽	균열 (0.3mm이 상)	0.5	1.2		1	m	1.20	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울

청평→

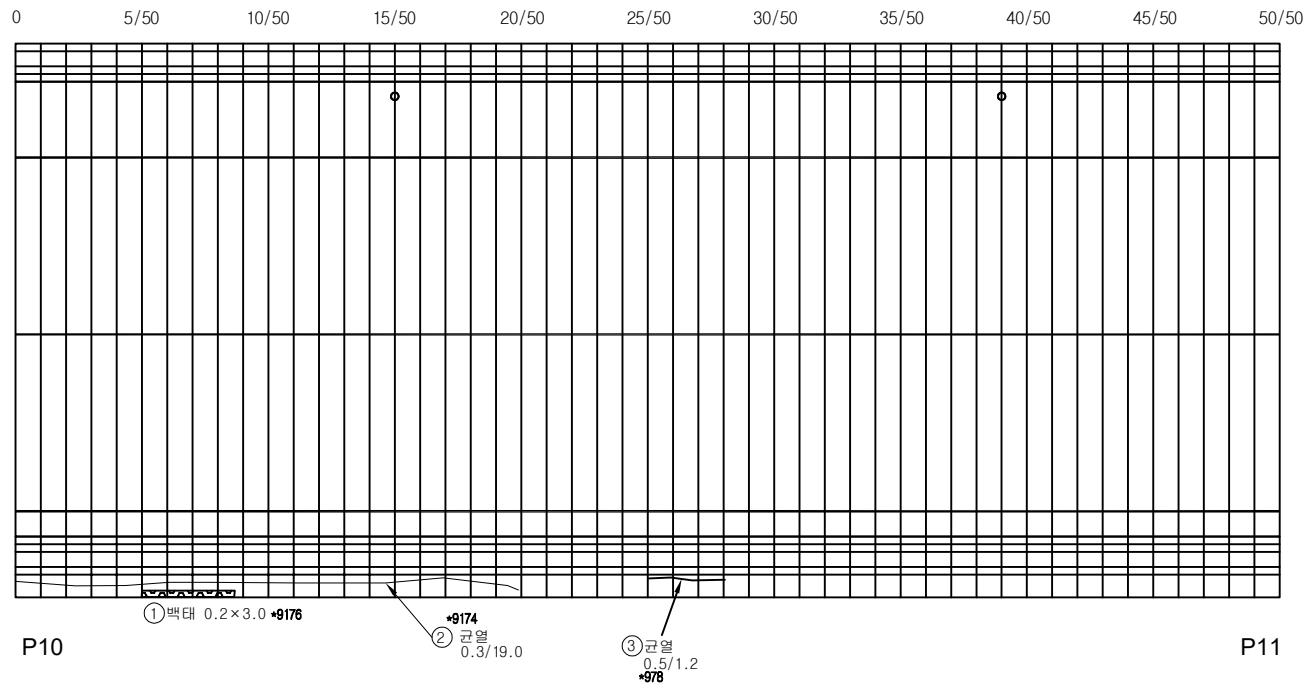KEY
PLAN

SECTION

면
례


	균열		망상균열		재용분리
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백태		회색물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	창현교(하) 교면포장 S11
도면번호	11

손상물량표


← 서울

청평→

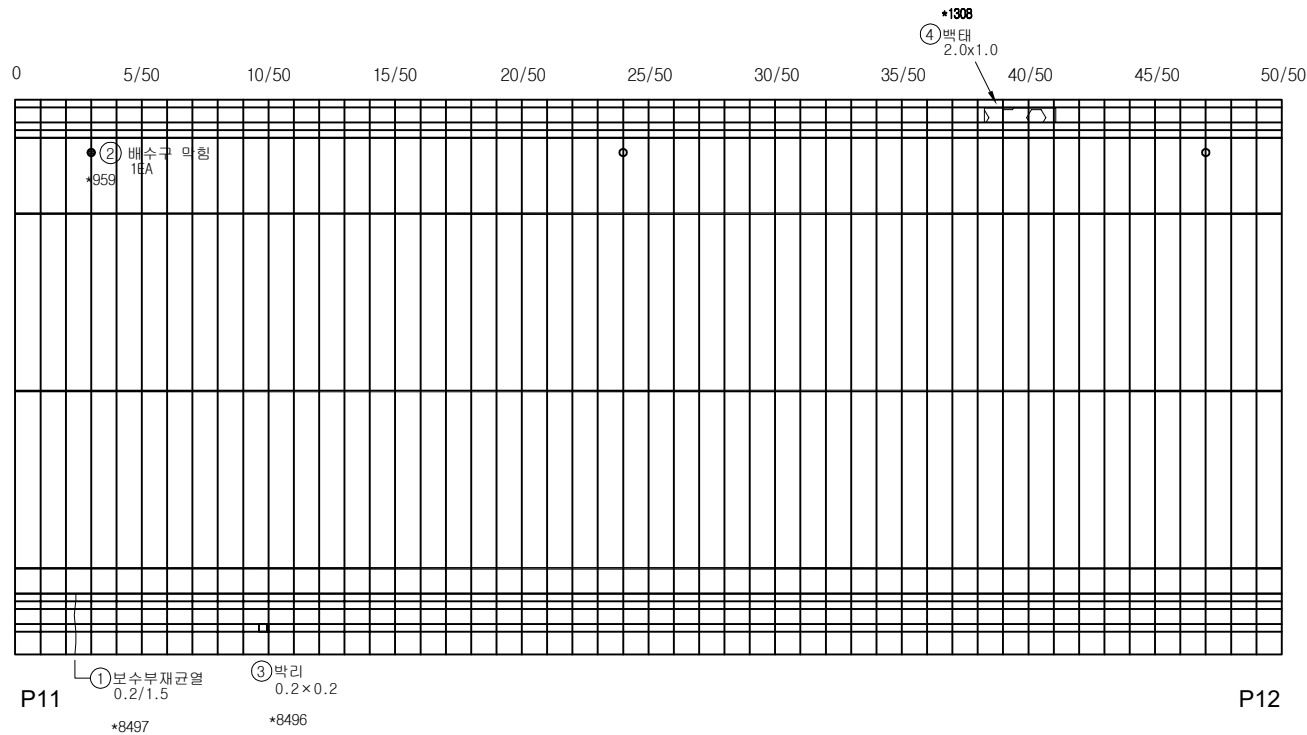


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	방호벽	보수부재균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
2	기존	배수시설	배수구 막힘				1	EA	1.00	
3	기존	방호벽	박리		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
4	기존	중분대	백태		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION



범례

구멍	방상균열	재분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하) 교면포장 S12
도면번호	12

손상물량표

← 서울

청평→

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	방호벽	보수부재균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
2	기준	방호벽	박락		0.3	0.2	1	m ²	0.06	
3	기준	중분대	박락		0.5	0.2	1	m ²	0.10	
4	기준	중분대	박락		3.0	0.2	1	m ²	0.60	
5	기준	중분대	박락		0.5	0.3	1	m ²	0.15	
6	기준	방호벽	보수부재균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
7	기준	방호벽	보수부재균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
8	기준	방호벽	멜리네이터파손				1	EA	1.00	
9	기준	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	m	1.50	
10	기준	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
11	기준	방호벽	보수부재열화		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
12	기준	방호벽	백태		0.3	0.2	1	m ²	0.06	
13	기준	방호벽	균열부백태	0.3	1.5		1	m	1.50	
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

SECTION

범례

균열	방수균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역

도면명


창현교(하) 교면포장 S13

도면번호

13

← 서울


청 평➡

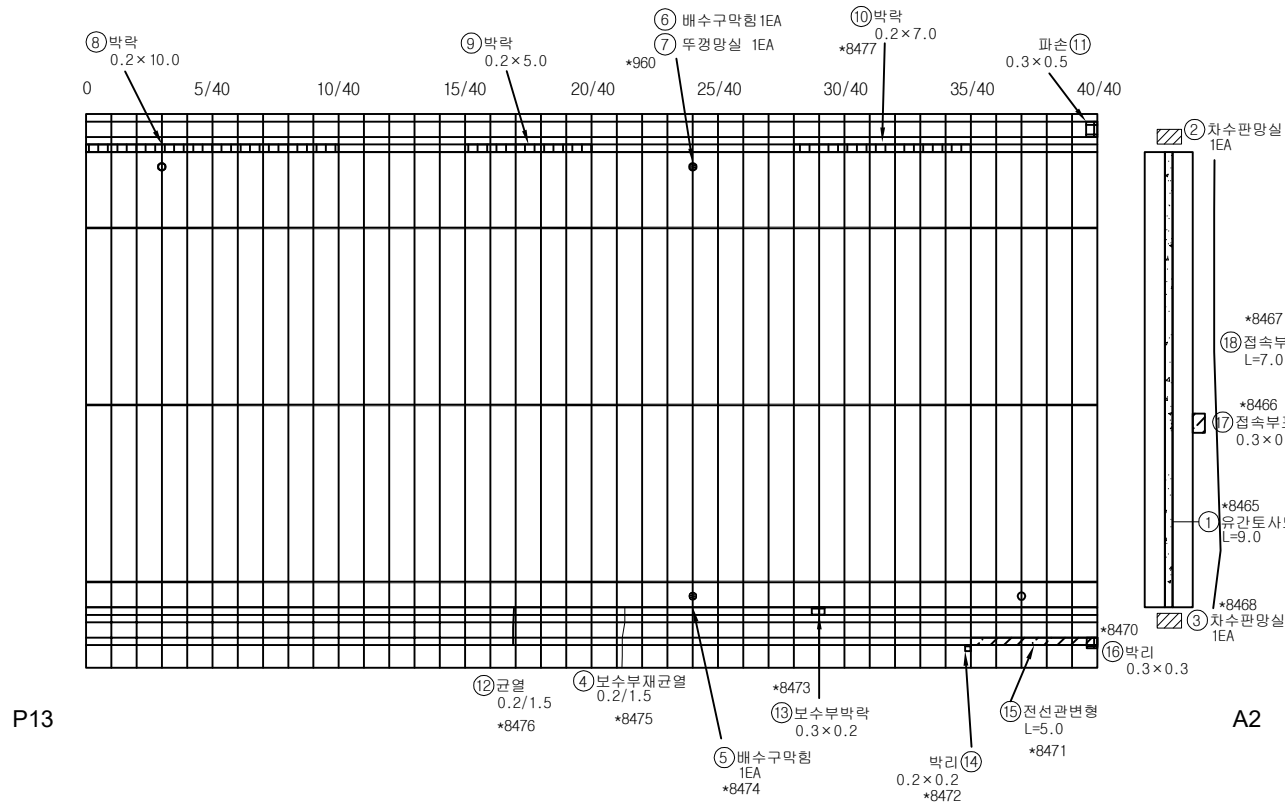


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



2	3
---	---

	빈		망상강철		재료보리	발 주 처	의정부국토관리사무소
	면치, 광물		빛리, 피손		물고리, 광면	영 고 영	국도48호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검구역
	나무, 습윤부		표 지		외곽물	도 면 영	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 영	창 현교(하) 교면도장 S14
	부 소		좌굴, 변형		기 타	도 면 변 출	14

ID: 창현교(하)바닥판 하면 (S1) 외관조사망도


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	바닥판	파손 및 백태, 녹 오염		9.7	0.3	1	m ²	2.91	
2	기준	바닥판	백태		50.0	0.1	1	m ²	5.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울

청 평 →

② 백태
0.1x50.0
*1034

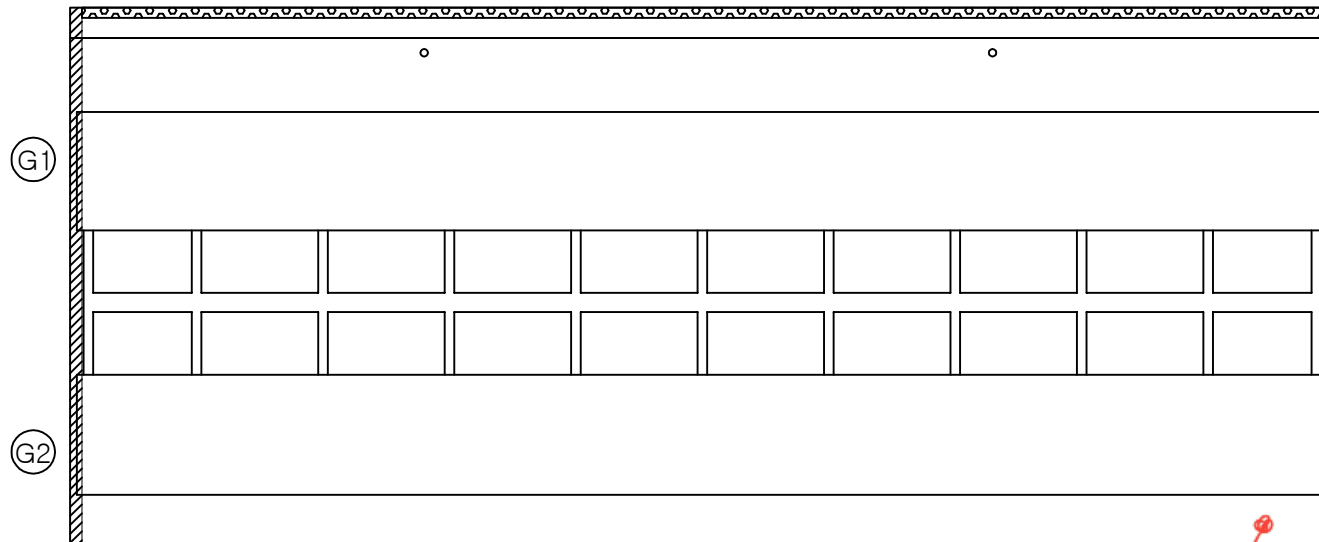


① 파손 및 백태, 녹 오염
0.3x9.7
*1033


A1

백태 P1

KEY PLAN



SECTION



범례

구멍	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하) 바닥판 하면 S1
도면번호	15

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	바닥판	백태		3.0	0.1	1	m ²	0.30	
2	기존	배수시설	배수관연결부 부식				1	EA	1.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울


청평 →

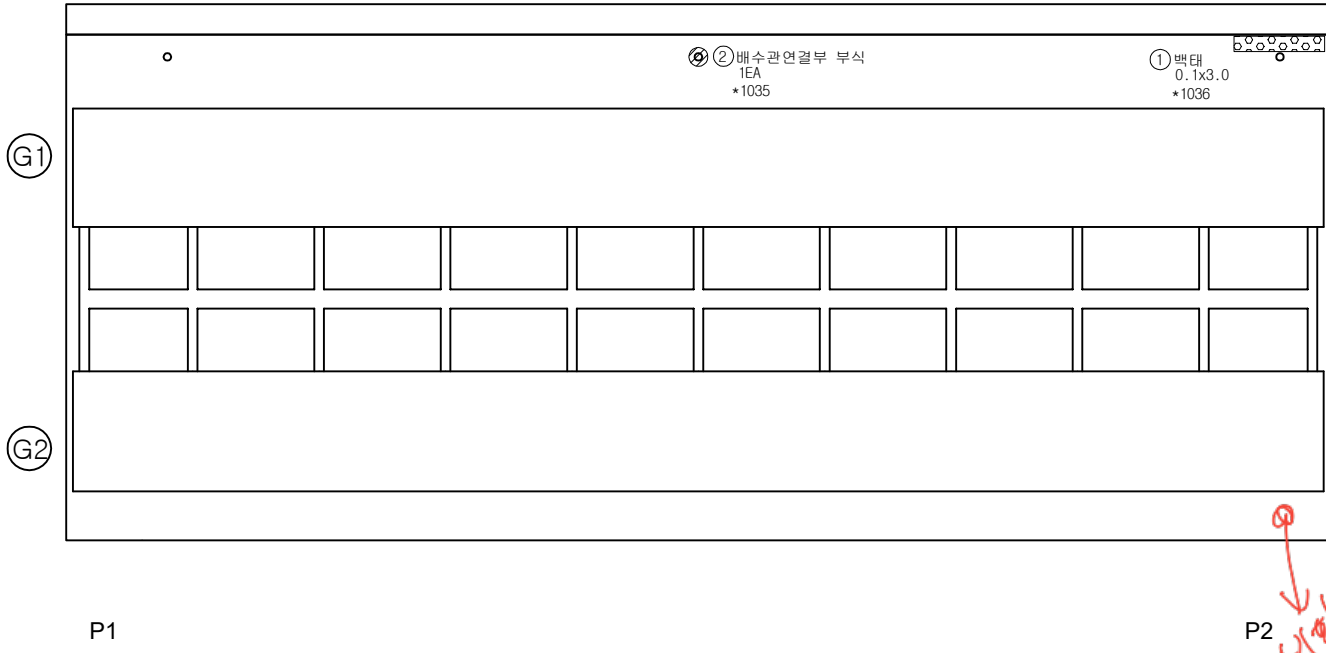

KEY PLAN



SECTION

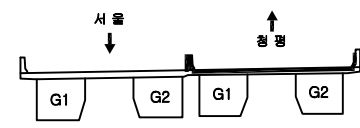

범례


구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(하)바닥판하면 S2
			도면번호
			16

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
2	기준	바닥판	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	기준	바닥판	부식 및 들뜸		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
4	기준	바닥판	백태		50.0	0.2	1	m ²	10.00	
5	기준	가로보	조류서식지 (가로보)				13	EA	13.00	
6	기준	바닥판	박리		0.3	0.4	1	m ²	0.12	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울


청평→

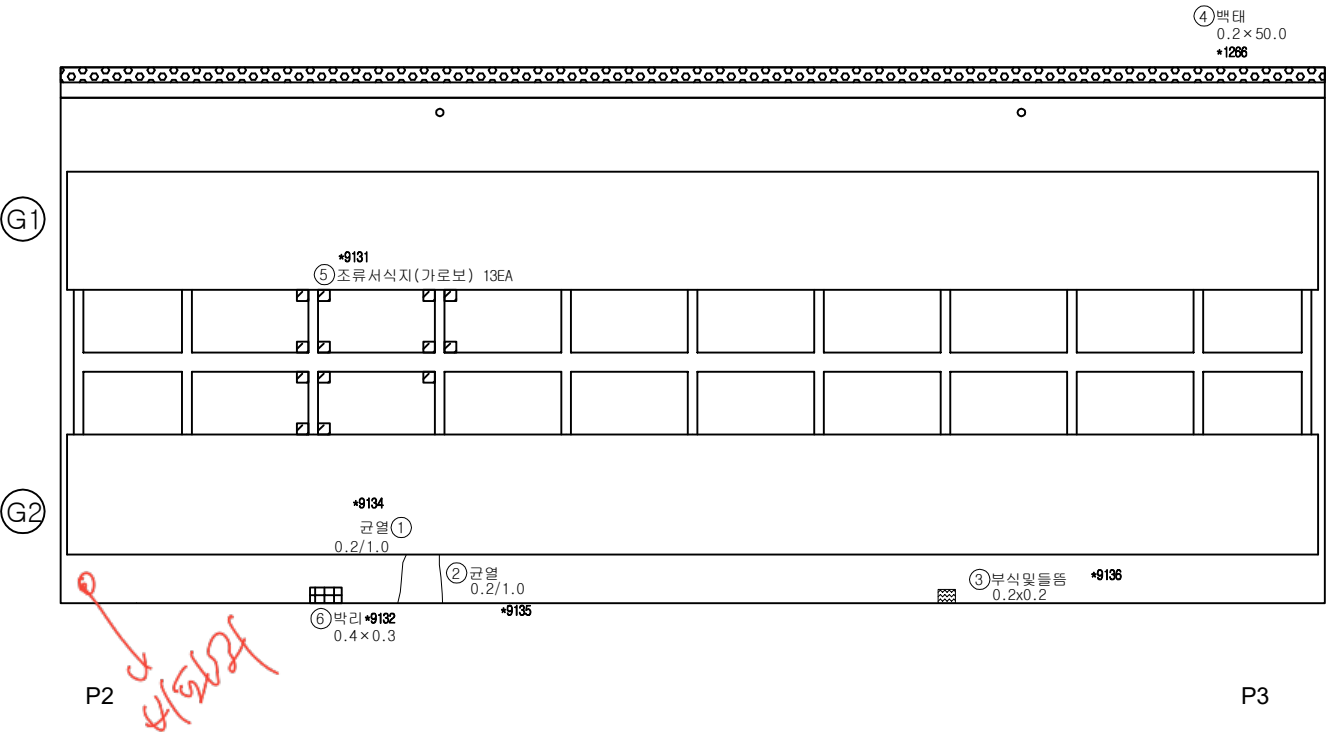

KEY PLAN



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하) 바닥판 하 면 S3
도면번호	17

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
2	기존	바닥판	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	기존	바닥판	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		3	m	3.00	
4	기존	바닥판	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
5	기존	바닥판	백태		0.5	0.4	1	m ²	0.20	
6	기존	바닥판	백태		30.0	0.2	1	m ²	6.00	
7	기존	바닥판	균열부백태	0.8	0.2		1	m	0.80	
8	기존	바닥판	백태		0.3	0.1	1	m ²	0.03	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울


청평→

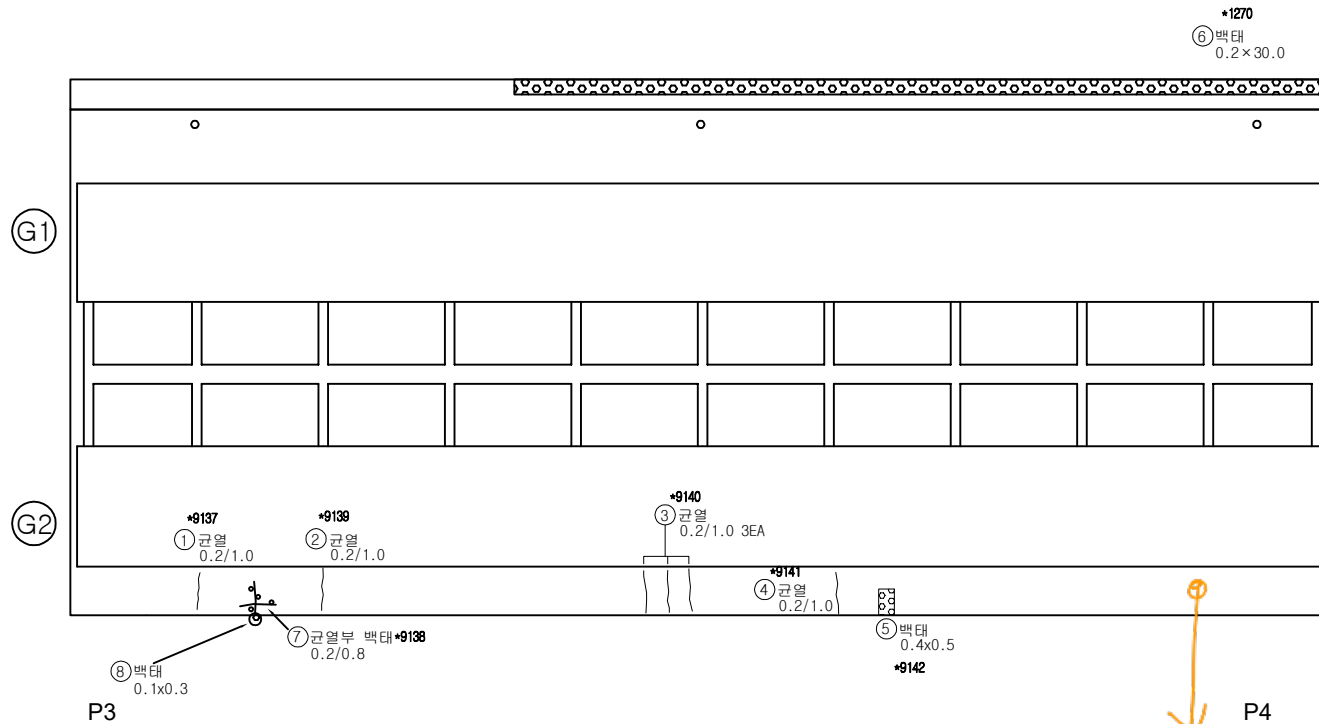

KEY PLAN



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하) 바닥판 하면 S4
도면번호	18


ID: 창현교(하)바닥판 하면 (S5) 외관조사망도

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	배수시설	배수관 부식				1	EA	1.00	
2	기존	배수시설	배수관 부식				1	EA	1.00	
3	기존	배수시설	배수관 부식				1	EA	1.00	
4	기존	바닥판	파손 및 철근노출		1.0	0.3	1	m ²	0.30	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


← 서울

청평→

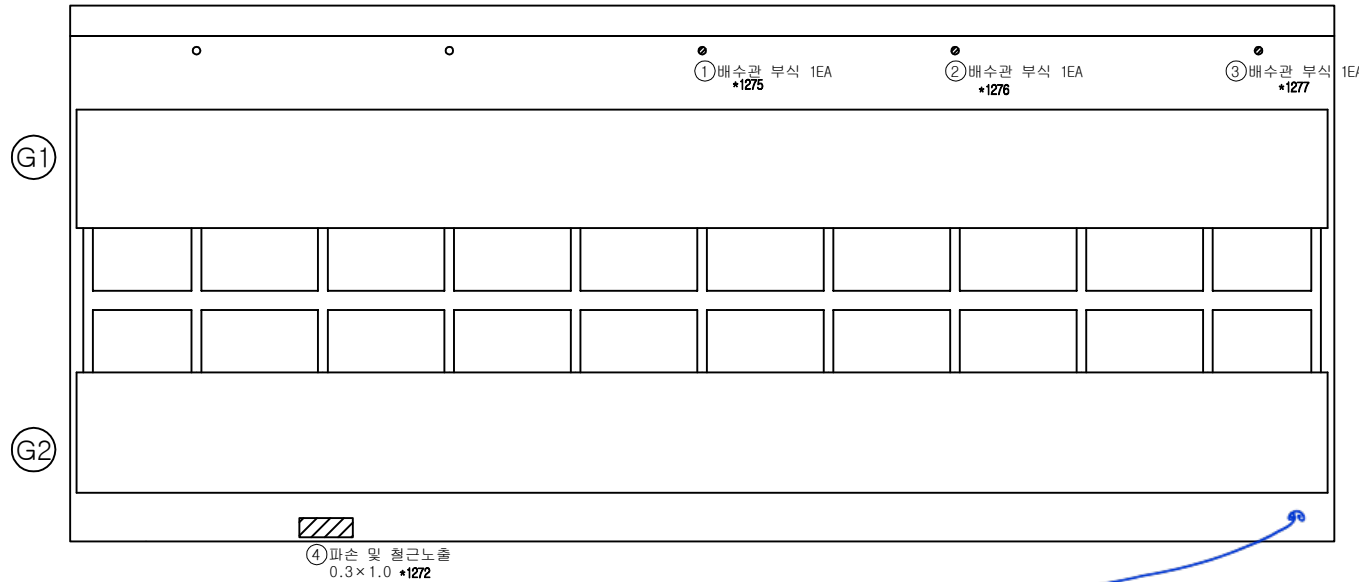


이리

KEY PLAN



SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하) 바닥판 하면 S5
도면번호	19

ID: 창현교(하)바닥판 하면 (S6) 외관조사망도

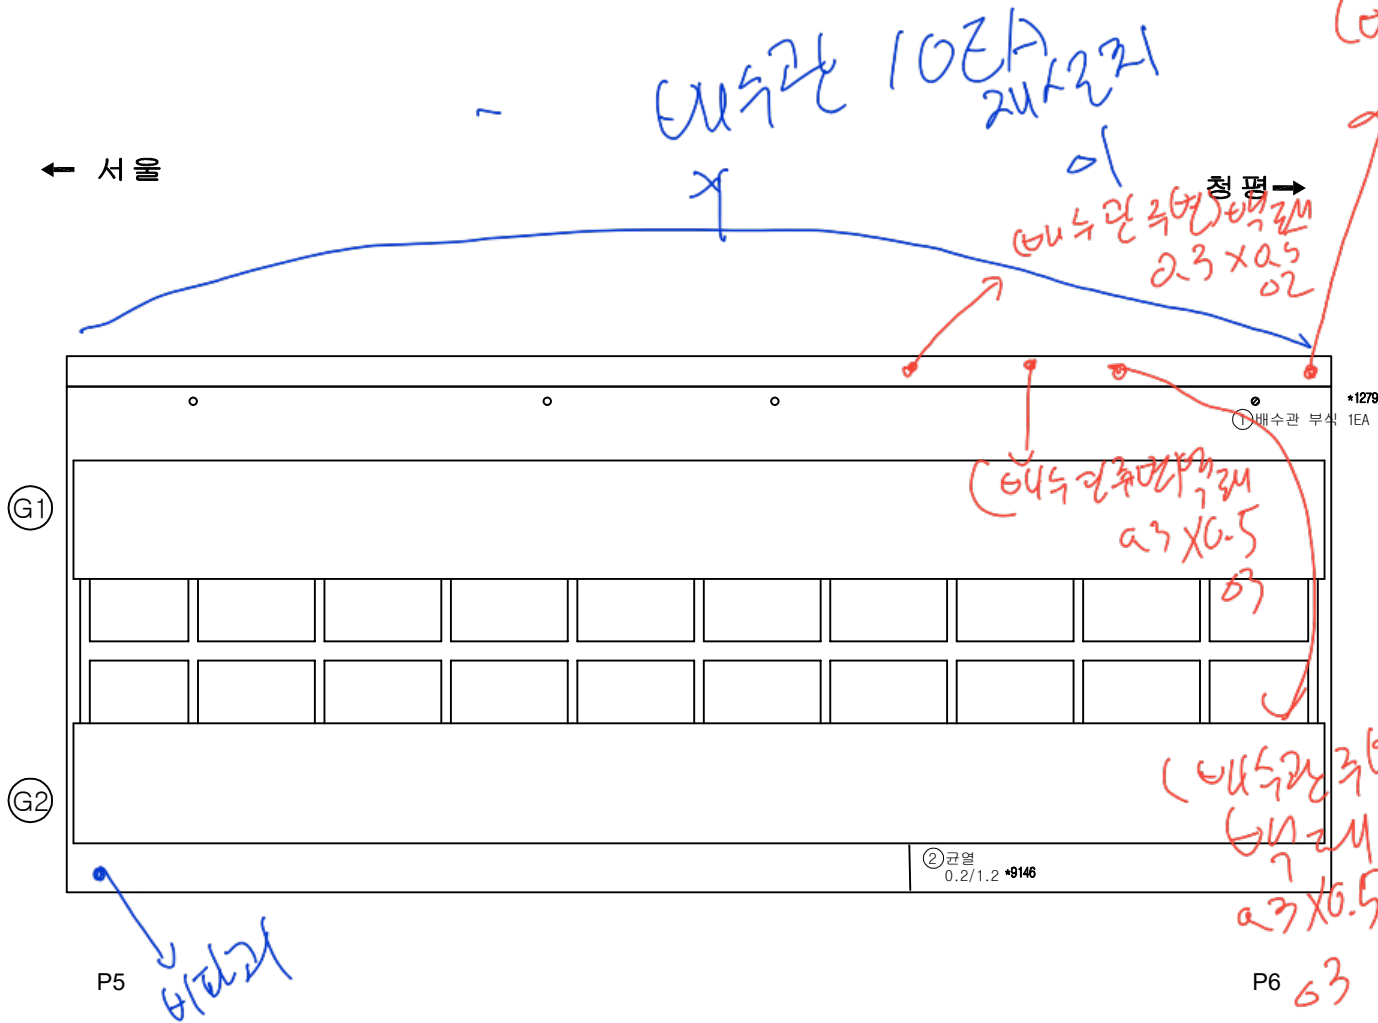


손상물량표									
번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기준	배수시설	배수관 부식				1	EA	1.00
2	기준	바닥판	균열 (0.3mm이하)	0.2	1.2		1	m	1.20
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN



SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하) 바닥판 하면 S6
도면번호	20

ID: 창현교(하)바닥판 하면 (S7) 외관조사망도


손상물량표

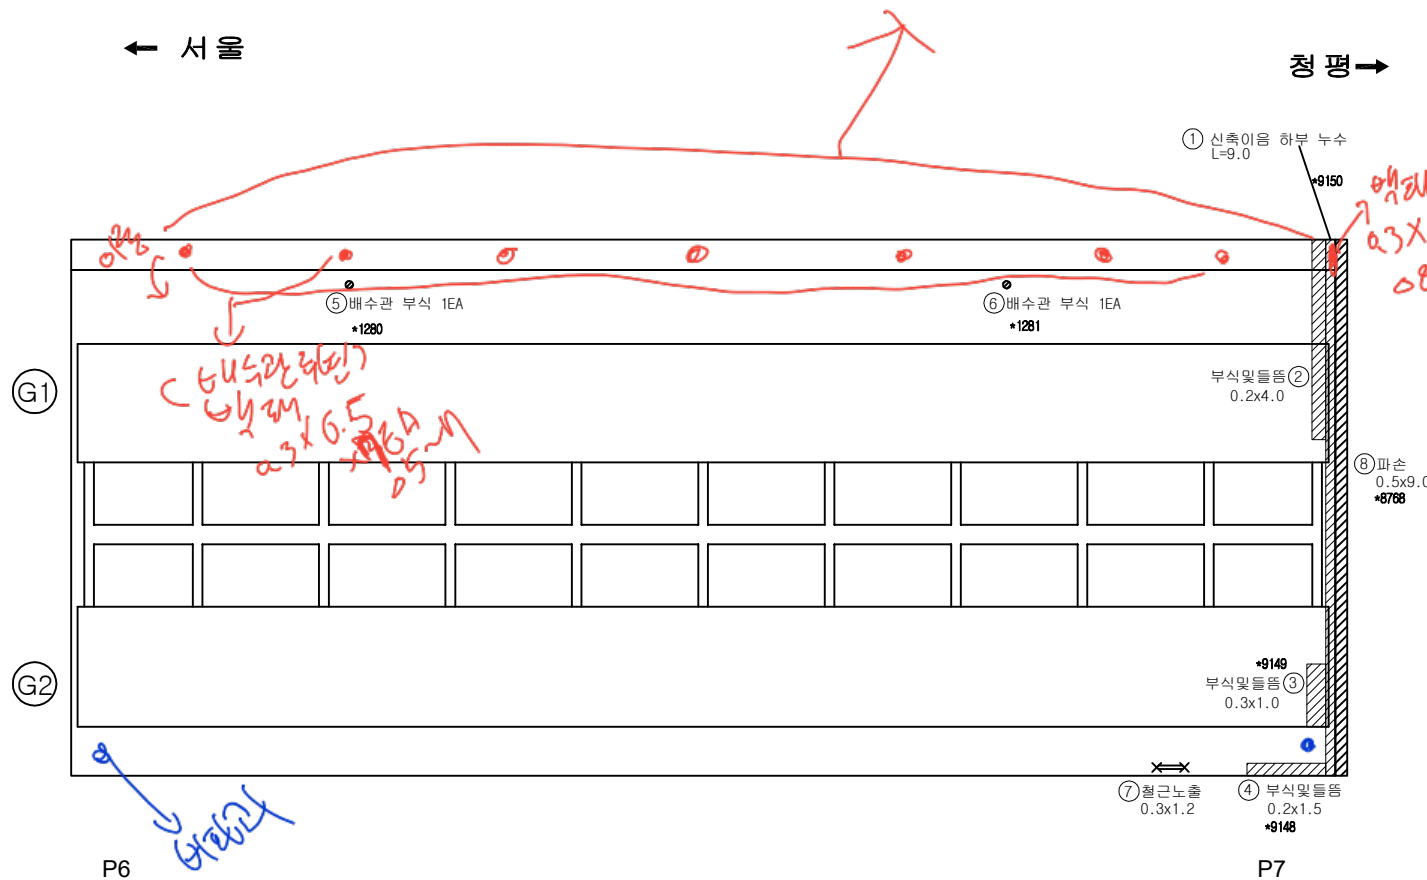[illegible]

KEY PLAN



SECTION




하
려

	간 없음		방상균열		재료분리	발 주 처	의정부국토관리사무소
	면치, 광등		뒀인, 피손		물고임, 결빙	영 고 영	국도48호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검구역
	나무, 습윤부		뽕 티		외적물	도 면 영	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 영	
	부 소		좌굴, 변형		기 타	도 면 변 출	21


ID: 창현교(하)바닥판 하면 (S8) 외관조사망도

손상물량표

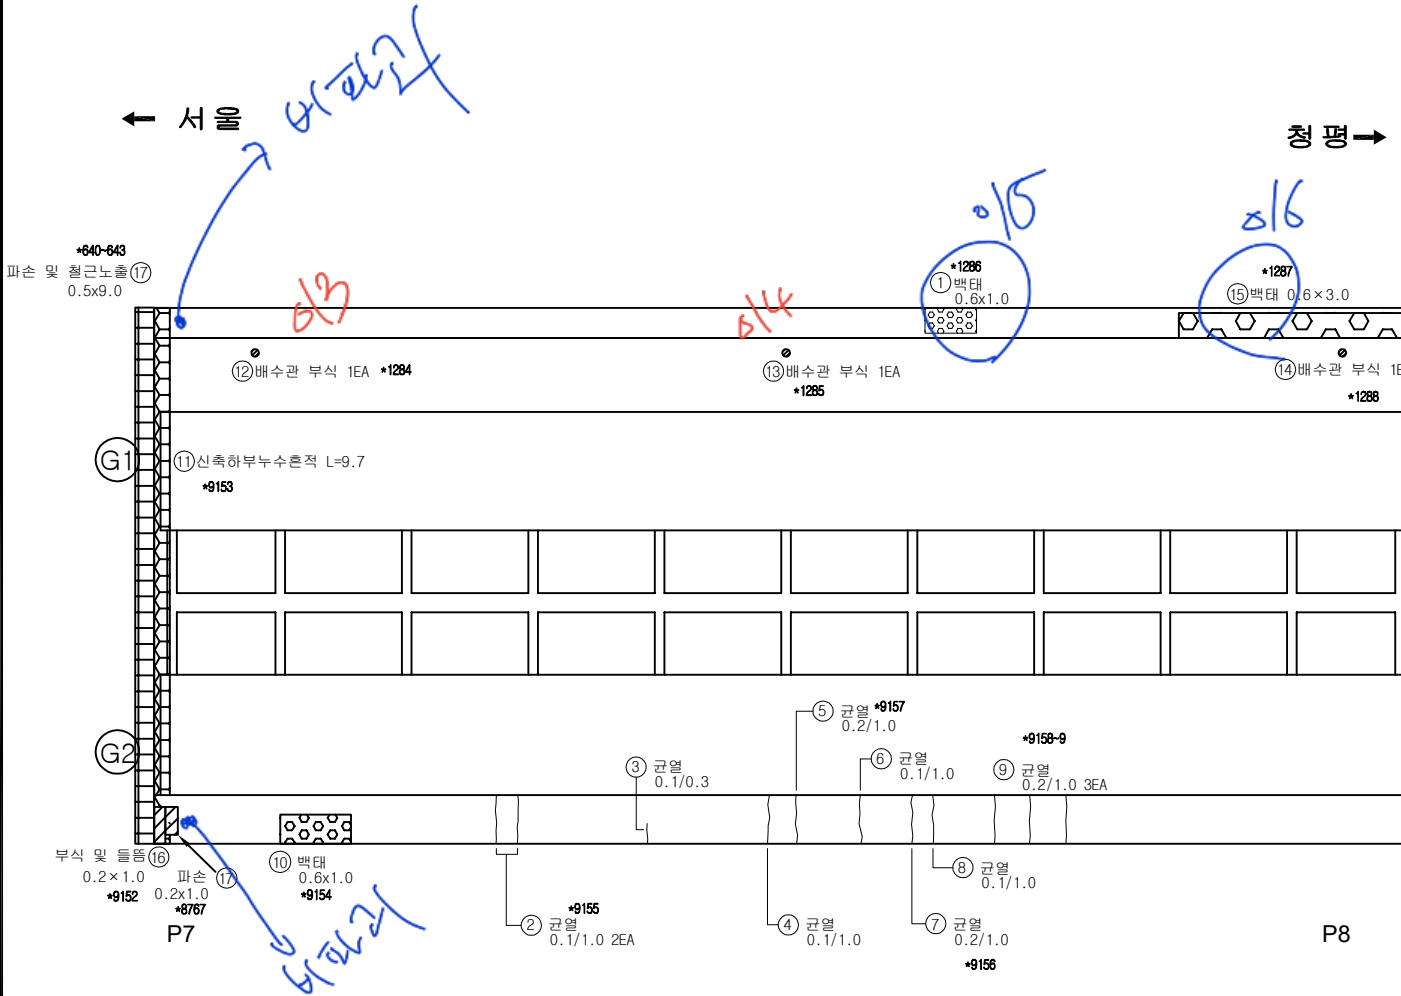


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	바닥판	벽태		1.0	0.6	1	m	0.60
2	기준	바닥판	균열 (0.3mm이하)	0.1	1.0		2	m	2.00
3	기준	바닥판	균열 (0.3mm이하)	0.1	0.3		1	m	0.30
4	기준	바닥판	균열 (0.3mm이하)	0.1	1.0		1	m	1.00
5	기준	바닥판	균열 (0.3mm이하)	0.2	1.0		1	m	1.00
6	기준	바닥판	균열 (0.3mm이하)	0.1	1.0		1	m	1.00
7	기준	바닥판	균열 (0.3mm이하)	0.2	1.0		1	m	1.00
8	기준	바닥판	균열 (0.3mm이하)	0.1	1.0		1	m	1.00
9	기준	바닥판	균열 (0.3mm이하)	0.2	1.0		3	m	3.00
10	기준	바닥판	벽태		1.0	0.6	1	m	0.60
11	기준	신축리움	신축하부누수흔적		9.7		1	m	9.70
12	기준	배수시설	배수관 부식				1	EA	1.00
13	기준	배수시설	배수관 부식				1	EA	1.00
14	기준	배수시설	배수관 부식				1	EA	1.00
15	기준	바닥판	벽태		3.0	0.6	1	m	1.80
16	기준	바닥판	부식 및 들뜸		1.0	0.2	1	m	0.20
17	기준	바닥판	파손 및 철근노출		0.5	9.0	1	m	4.50
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN



SECTION



범례


균열	방수균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽태	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하)바닥판하면 S8
도면번호	22


ID: 창현교(하)바닥판 하면 (S9) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	바닥판	균열 (0.3mm미만)	0.1	1.0		2	m	2.00	
2	기준	바닥판	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	기준	바닥판	백태		8.0	0.8	1	m ²	6.40	
4	기준	바닥판	백태		0.4	0.4	1	m ²	0.16	
5	기준	배수시설	배수관 부식				1	EA	1.00	
6	기준	배수시설	배수관 부식				1	EA	1.00	
7	기준	바닥판	백태		0.3	0.5	1	m ²	0.15	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

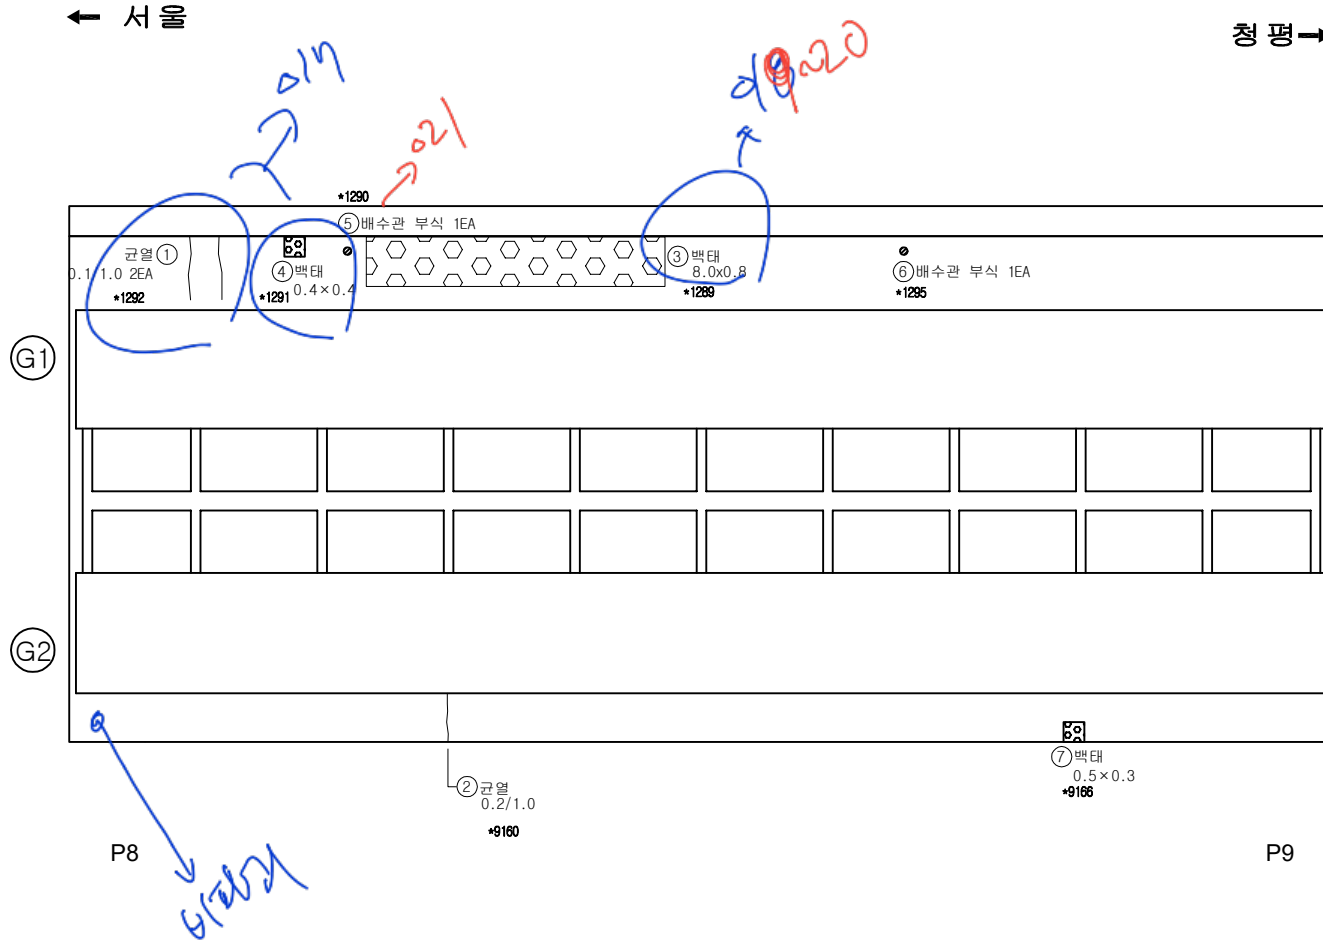

KEY PLAN



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습관부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하) 바닥판 하면 S9
도면번호	23

ID: 창현교(하)바닥판 하 면 (S10) 외관조사망도


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		6	m	6.00
2	기준	바닥판	백태		0.2	4.0	2	m ²	1.60
3	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
4	기준	바닥판	백태		10.0	1.0	1	m ²	10.00
5	기준	바닥판	백태		10.0	1.0	1	m ²	10.00
6	기준	바닥판	백태	0.2	4.0		1	m ²	0.80
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


← 서울

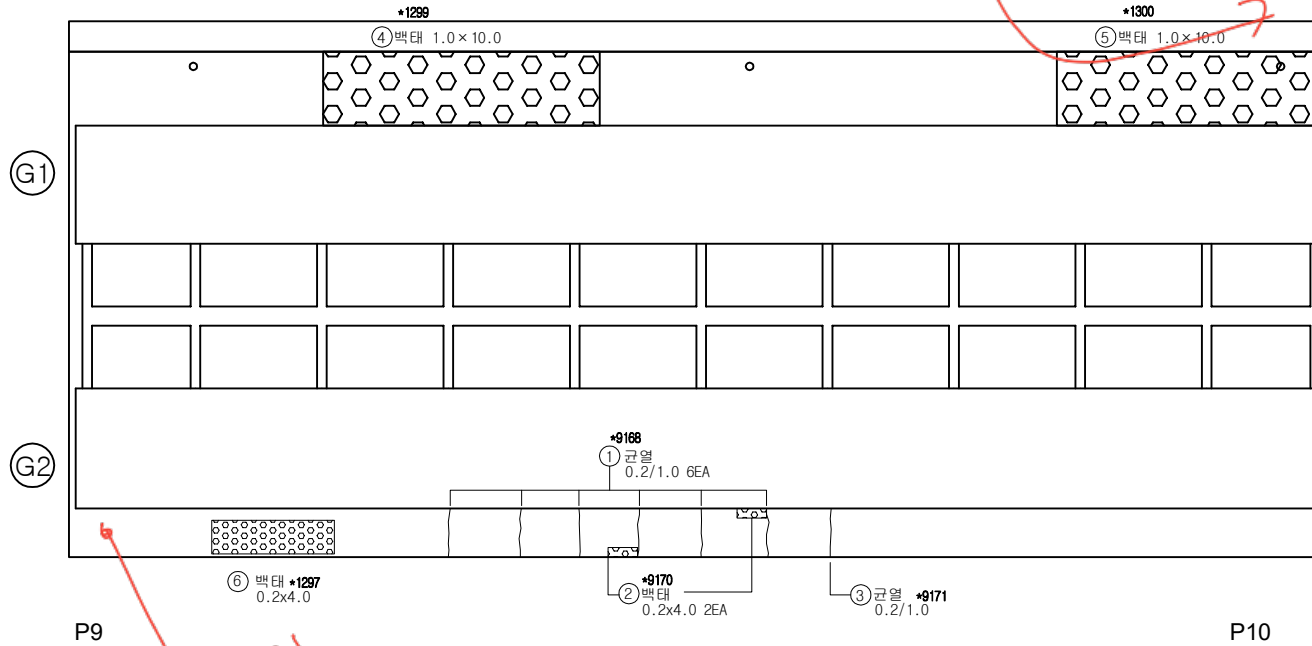

KEY PLAN



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하)바닥판하면 S10
도면번호	24

ID: 창현교(하)바닥판 하면 (S11) 외관조사망도

손상물량표


← 서울

청평→

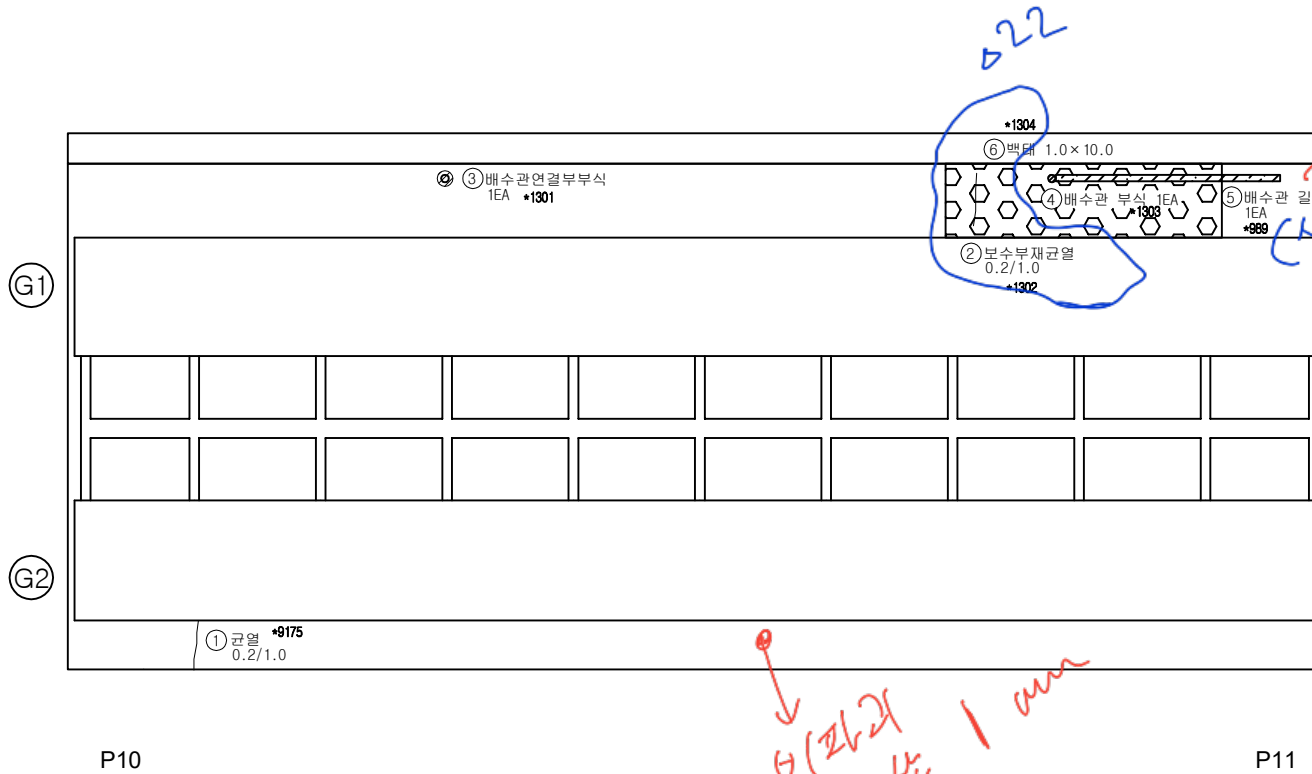


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위
1	기존	바닥판	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
2	기존	바닥판	보수부재 균열	0.2	1.0		1	m	1.00
3	기존	배수시설	배수관 연결부 부식				1	EA	1.00
4	기존	배수시설	배수관 부식				1	EA	1.00
5	기존	배수시설	배수관 길이 부족				1	EA	1.00
6	기존	바닥판	백태		10.0	1.0	1	m	10.00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN



SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하) 바닥판 하면 S11
도면번호	25


← 서울

청평→

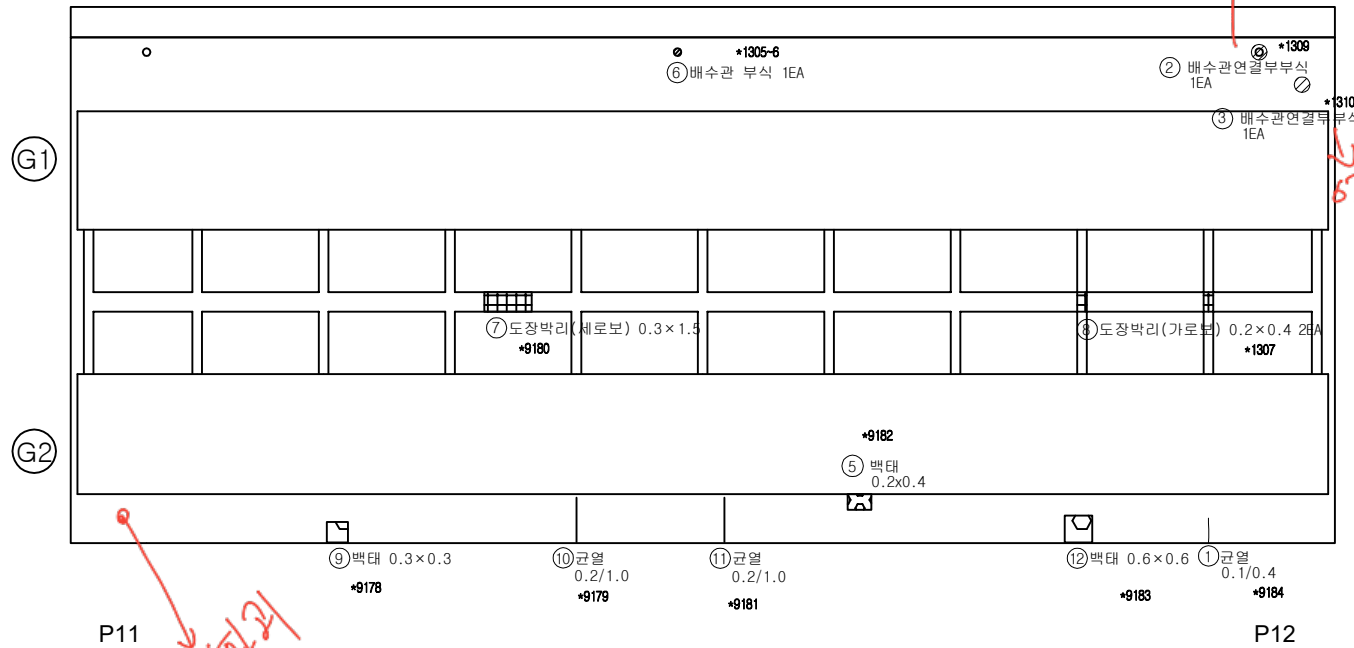


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기준	바닥판	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40
2	기준	배수시설	배수관 연결부 부식				1	EA	1.00
3	기준	배수시설	배수관 연결부 부식				1	EA	1.00
4	기준	바닥판	백태		1.0	2.0	1	m ²	2.00
5	기준	바닥판	백태		0.4	0.2	1	m ²	0.08
6	기준	배수시설	배수관 부식				1	EA	1.00
7	기준	세로보	도장박리(세로보)	1.5	0.3		1	m ²	0.45
8	기준	가로보	도장박리(가로보)	0.4	0.2		2	m ²	0.16
9	기준	바닥판	백태	0.3	0.3		1	m ²	0.09
10	기준	바닥판	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
11	기준	바닥판	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
12	기준	바닥판	백태		0.6	0.6	1	m ²	0.36
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하) 바닥판 하면 S12
도면번호	26


ID: 창현교(하)바닥판 하면 (S13) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	바닥판	균열(cw=0.3mm미만)	0.1	0.8		1	m	0.80	
2	기준	배수시설	배수관연결부 부식				2	EA	2.00	
3	기준	배수시설	배수관고정볼트 탈락				1	EA	1.00	
4	기준	배수시설	배수관연결부 부식				1	EA	1.00	
5	기준	바닥판	벽태		0.5	1.0	1	m ²	0.50	
6	기준	바닥판	벽태		4.0	1.0	1	m ²	4.00	
7	기준	배수시설	배수관연결부 부식				1	EA	1.00	
8	기준	바닥판	볼트부식				1	EA	1.00	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울


청평 →

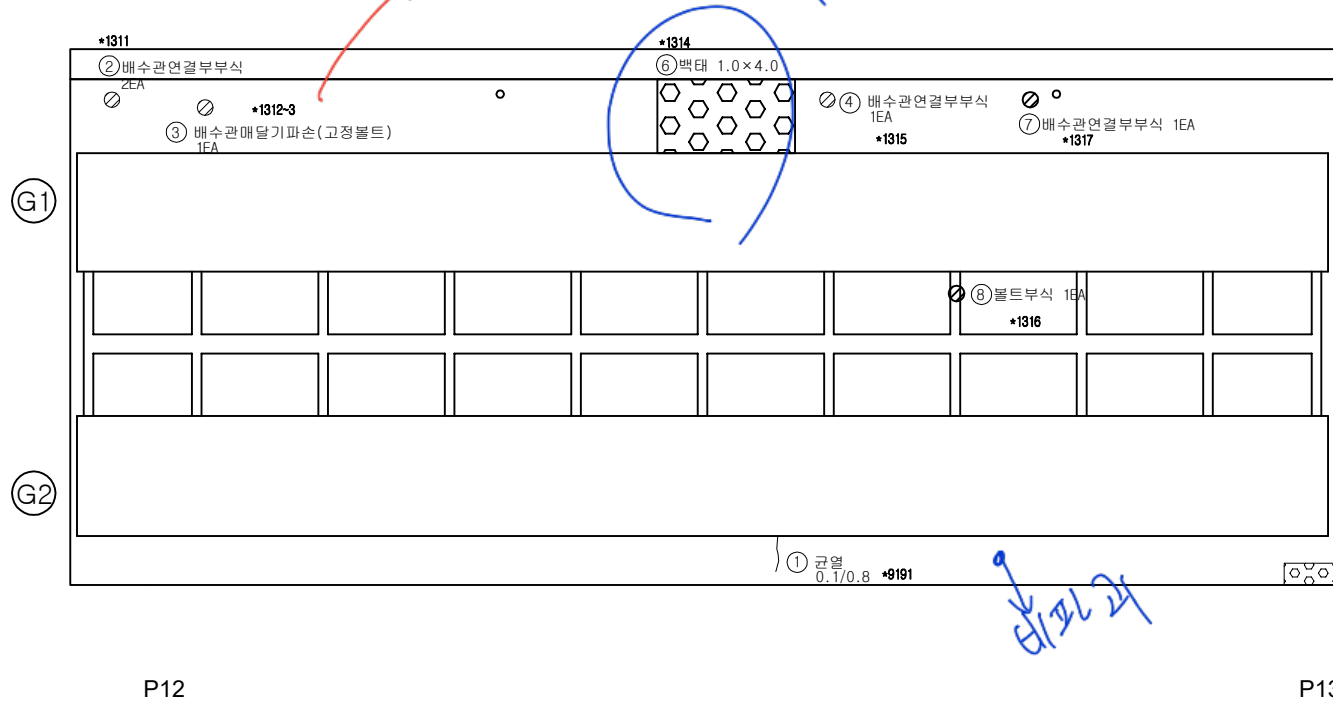

KEY PLAN



SECTION



범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습관부	벽태	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(하)바닥판하면 S13
			도면번호
			27

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	바닥판	파손		1.0	0.2	1	m ²	0.20	
2	기존	배수시설	배수관연결부부식				5	EA	5.00	
3	기존	바닥판	누수흔적 및 백태		9.7	0.2	1	m ²	1.94	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울


청평→

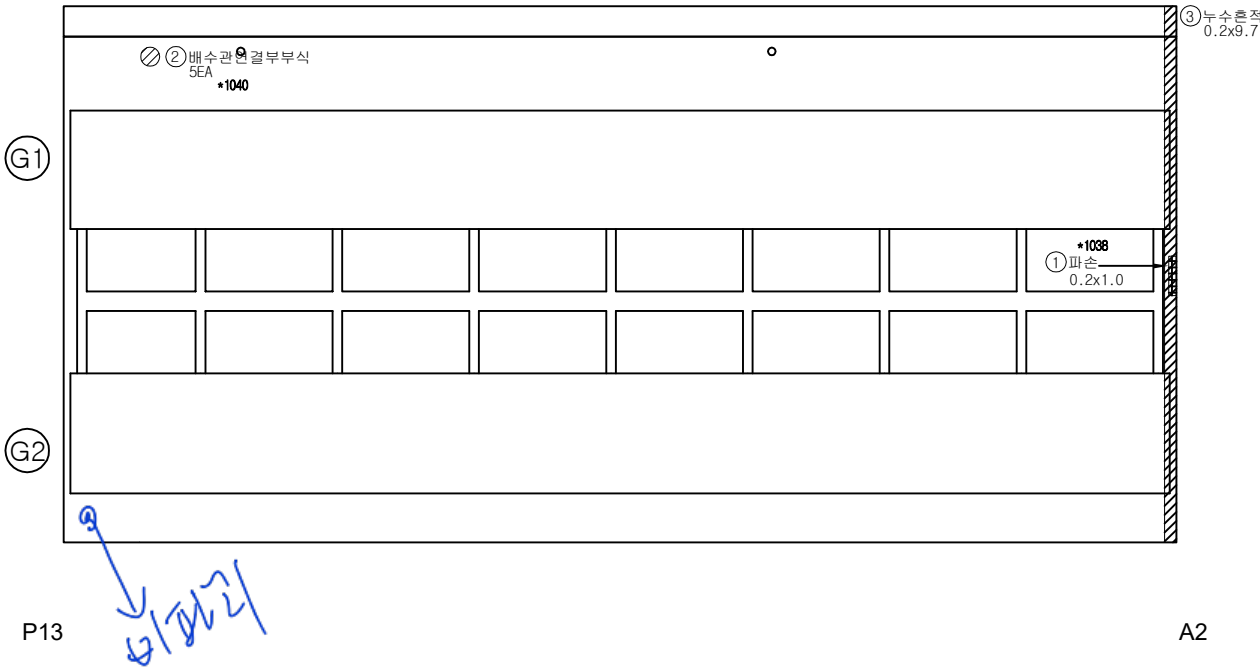

KEY PLAN



SECTION



범례


구름	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하) 바닥판 하 면 S14
도면번호	28


ID: 창현교(하)거더외부 (S1-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

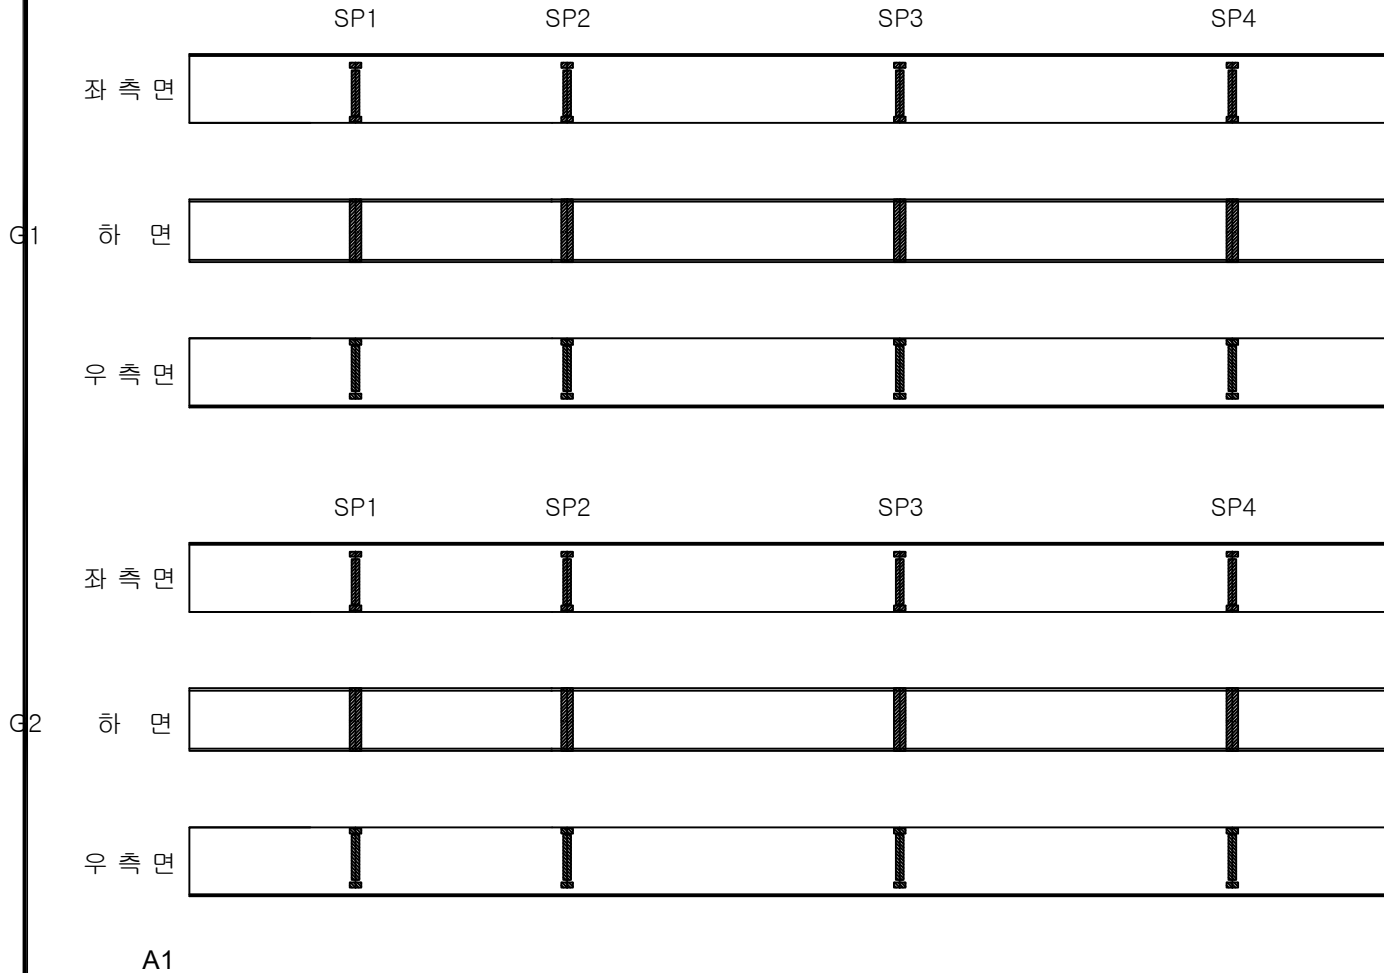

KEY PLAN



SECTION




범례

	교면		상판콘크리트		재용분리	발주처	의정부국토관리사무소
	관치, 공동		균열, 파손		확장관, 결빙	용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
	주, 슬라브		파일		포타스	도면명	창현교(하) 거더외부 (S1-G1,G2)
	침하		침하		열화	도면번호	29
	부식		부식		기타		


ID: 창현교(하)거더외부 (S2-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

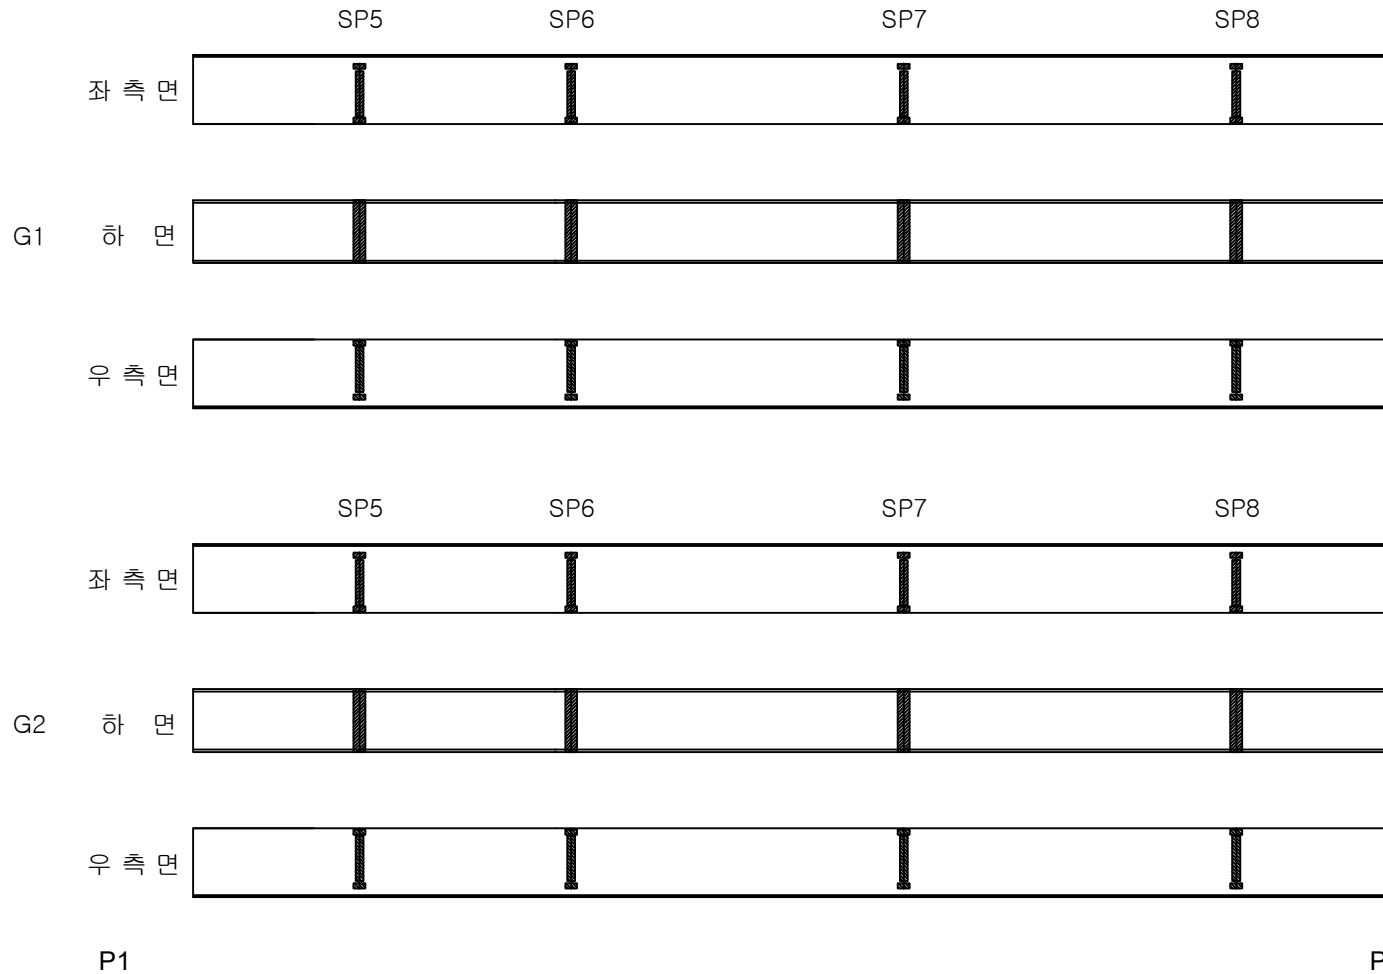


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬라브	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(하) 거더외부 (S2-G1,G2)
			도면번호
			30

ID: 창현교(하)거더외부 (S3-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

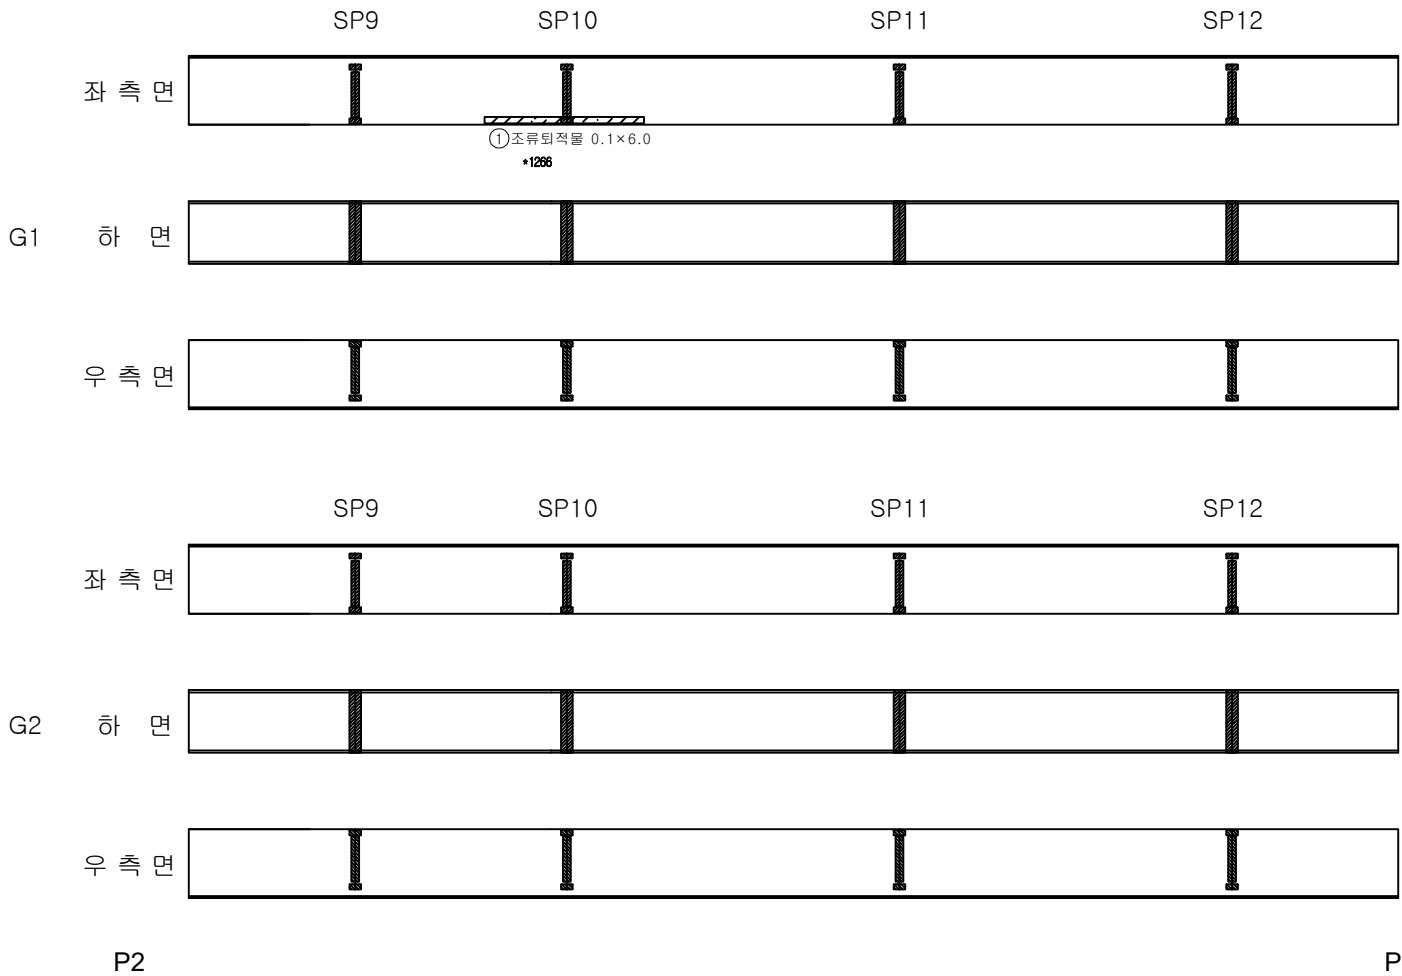

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	거더외부	조류퇴적물		6.0	0.1	1	m ³	0.60	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

SECTION

범례

균열	망상균열	재량분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	박대	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도46호선 마치교(하)등 4개소
정밀안전점검용역

도면명

창현교(하) 거더외부 (S3-G1,G2)


도면번호

31

ID: 창현교(하)거더외부 (S4-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거더외부	도장박리		0.1	0.1	1	m ²	0.01	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

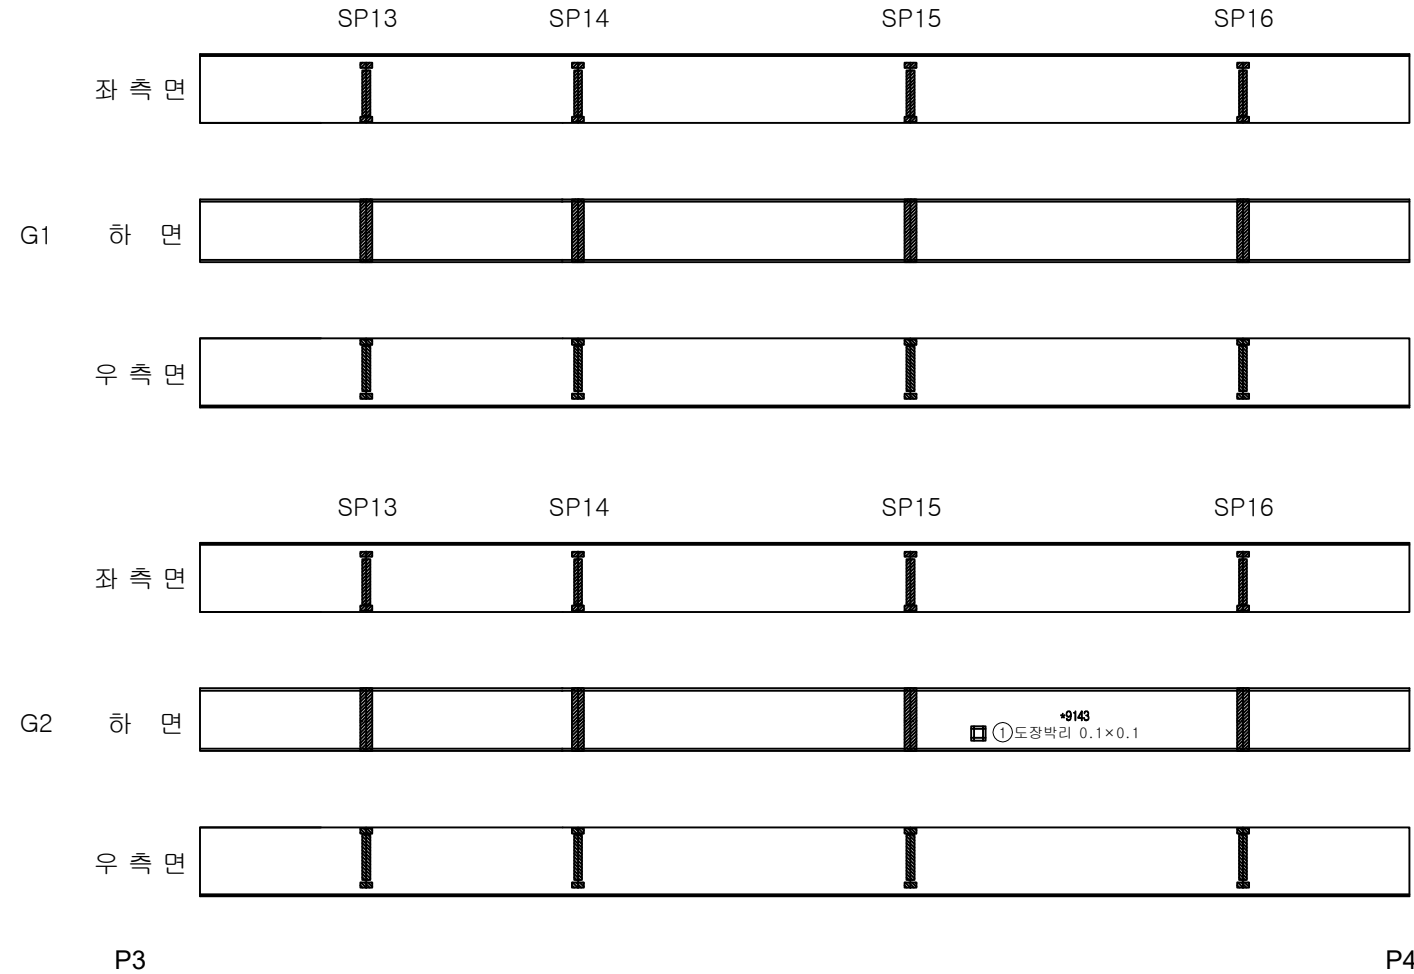

KEY PLAN

A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 A2

SECTION

서울

청평

G1 G2 P3

범례

구면	방상콘크리트	재분리
편지, 공동	파괴, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	콘크리트	철근
교면노출	참하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도46호선 마치교(하)등 4개소
정밀안전점검용역

도면명


창현교(하) 거더외부 (S4-G1,G2)

도면번호

32


ID: 창현교(하)거터외부 (S5-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

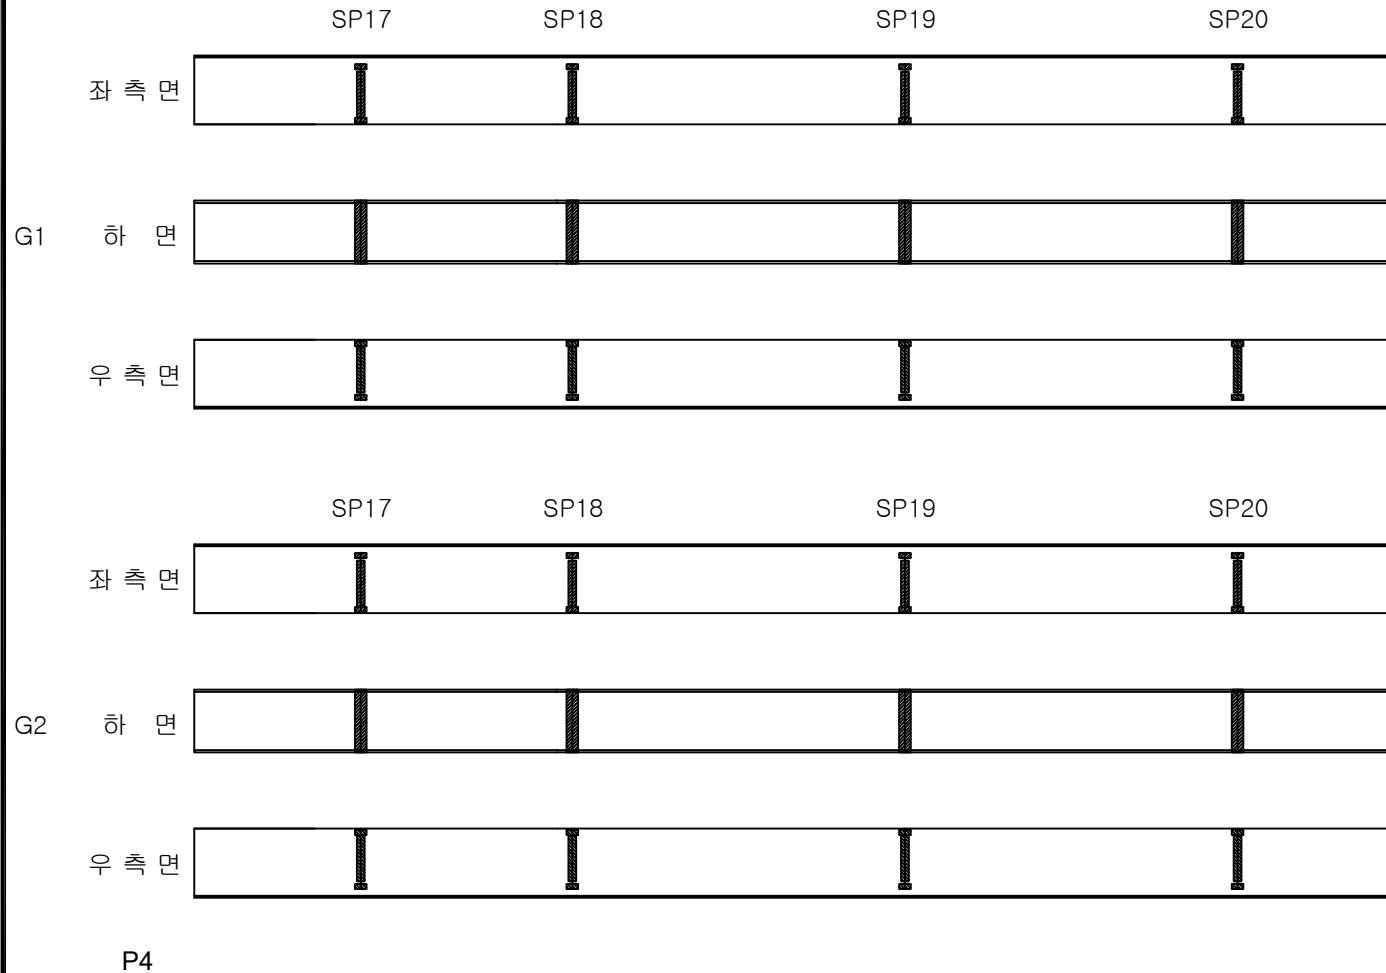


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION




범례

	균열		망상균열		재용분리	발주처	의정부국토관리사무소
	핀치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
	누수, 습윤부		박리		회색물	도면명	창현교(하) 거터외부 (S5-G1,G2)
	침하노출		침하		열화	도면번호	33
	부식		좌굴, 변형		기타		


ID: 창현교(하)거더외부 (S6-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

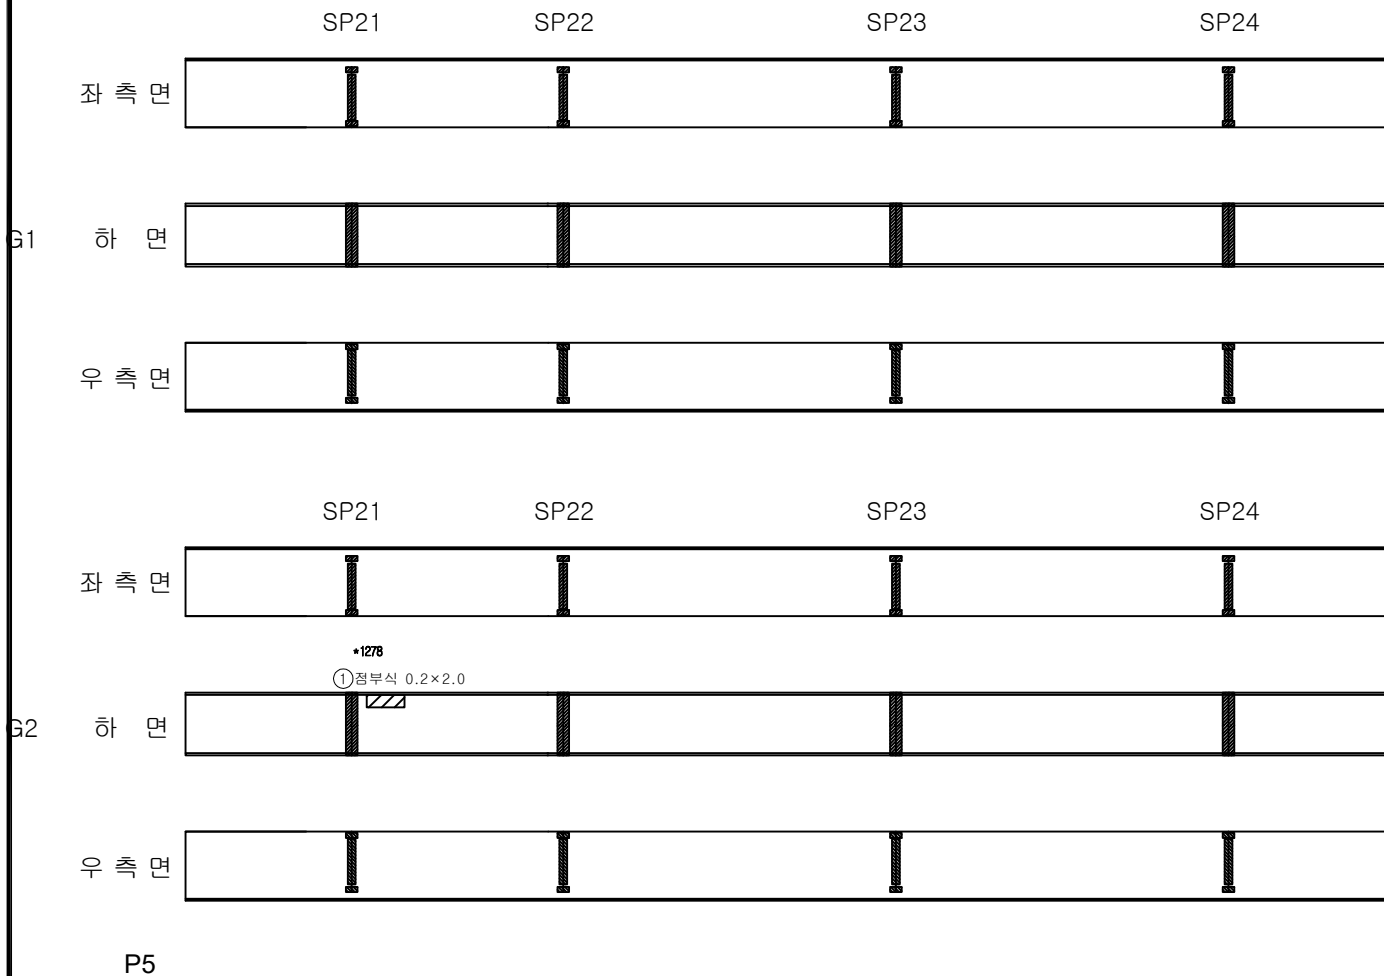


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	거더외부	정부식		2.0	0.2	1	m ²	0.40	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION




범례

	콘크리트		방사근철		재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
	균열, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		회색물	도면명	창현교(하) 거더외부 (S6-G1,G2)
	철근노출		침하		열화	도면번호	34
	부식		좌굴, 변형		기타		


ID: 창현교(하)거더외부 (S7-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

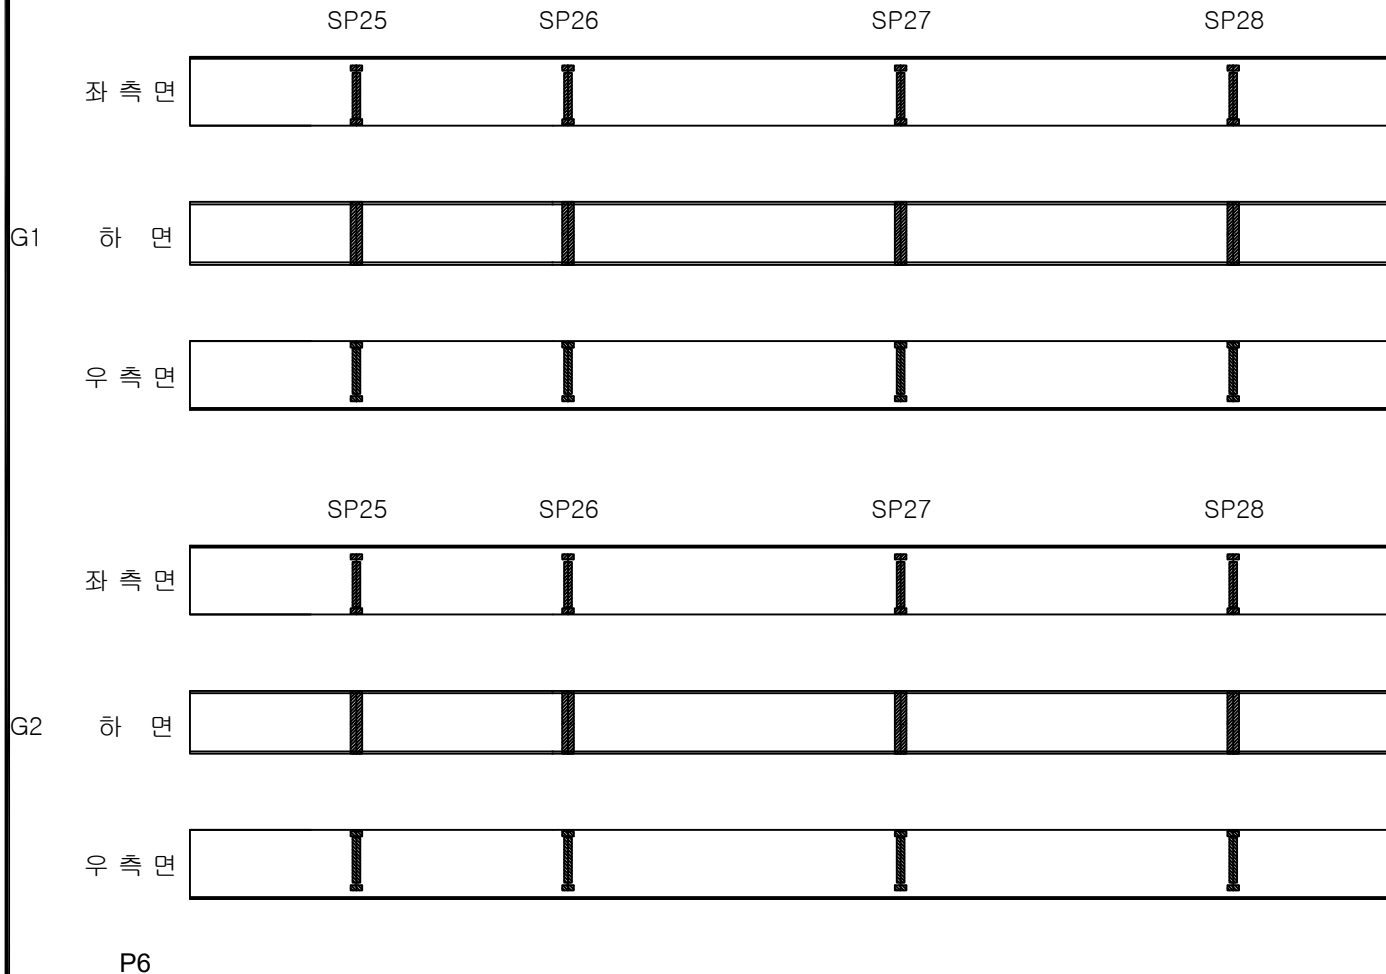


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부식, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(하) 거더외부 (S7-G1,G2)
			도면번호
			35


ID: 창현교(하)거더외부 (S8-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

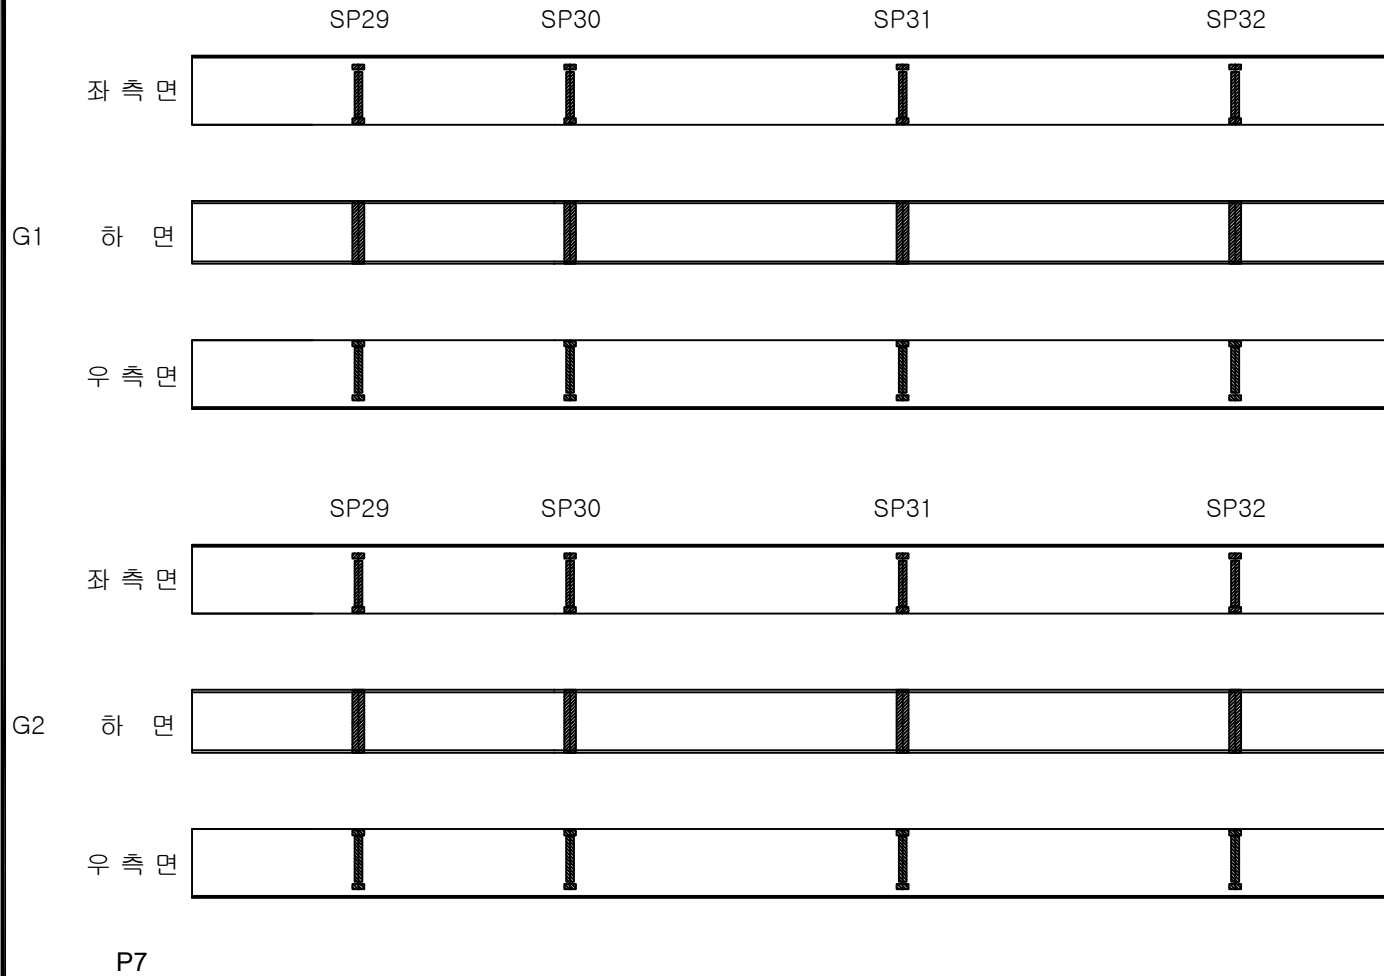


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬라브	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(하) 거더외부 (S8-G1,G2)
			도면번호
			36


ID: 창현교(하)거더외부 (S9-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

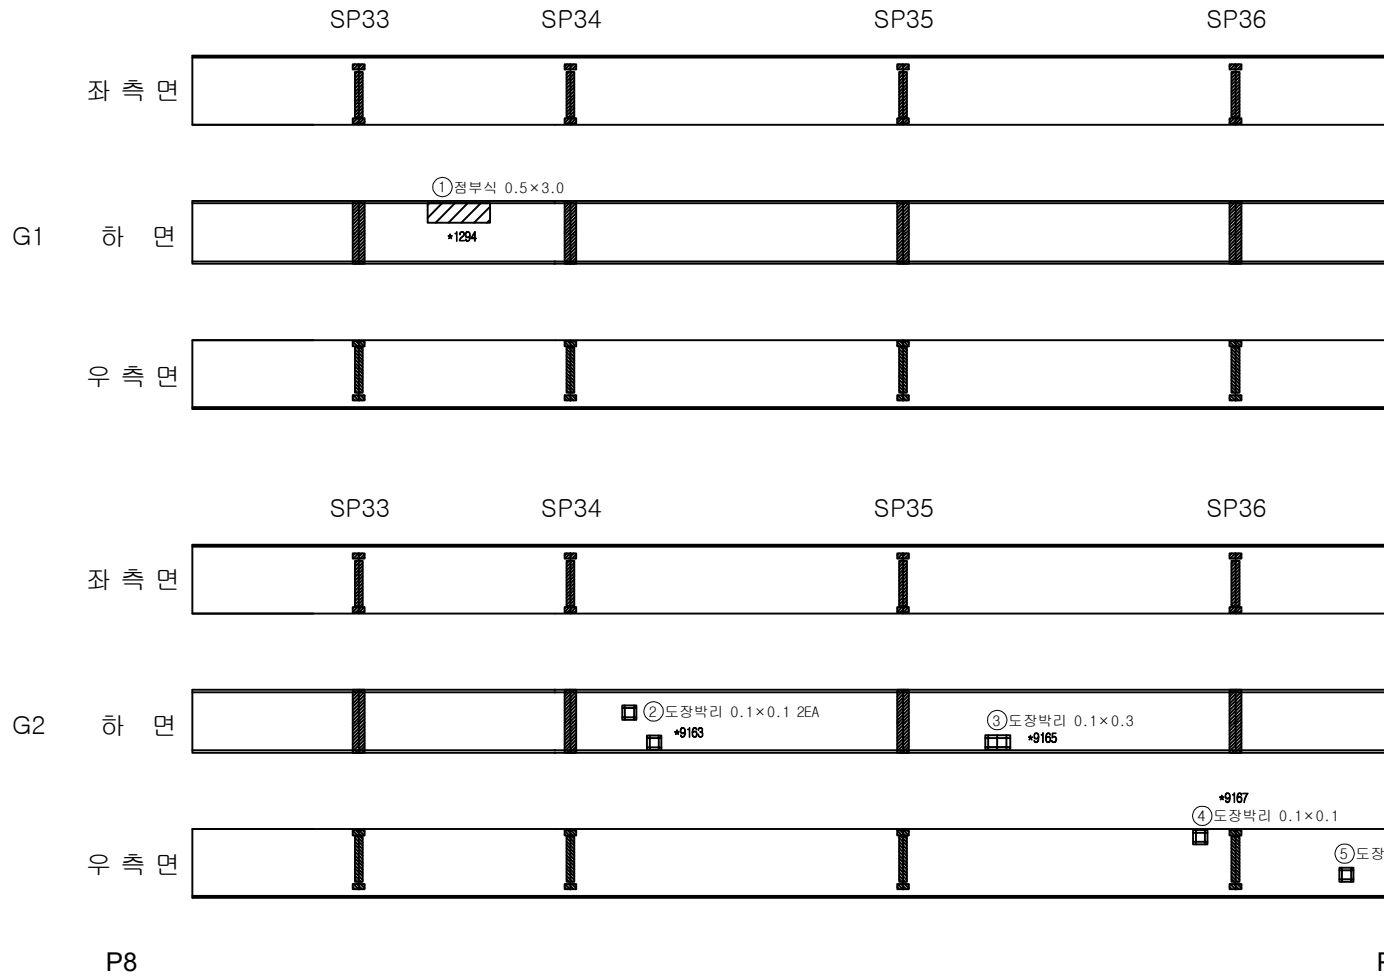


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	거더외부	점부식		3.0	0.5	1	m ²	1.50	
2	기존	거더외부	도장박리		0.1	0.1	2	m ²	0.02	
3	기존	거더외부	도장박리		0.3	0.1	1	m ²	0.03	
4	기존	거더외부	도장박리		0.1	0.1	1	m ²	0.01	
5	기존	거더외부	도장박리		0.1	0.1	1	m ²	0.01	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION




범례

구멍	망상균열	재용분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의경부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(하) 거더외부 (S9-G1,G2)
			도면번호
			37


ID: 창현교(하)거더외부 (S10-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

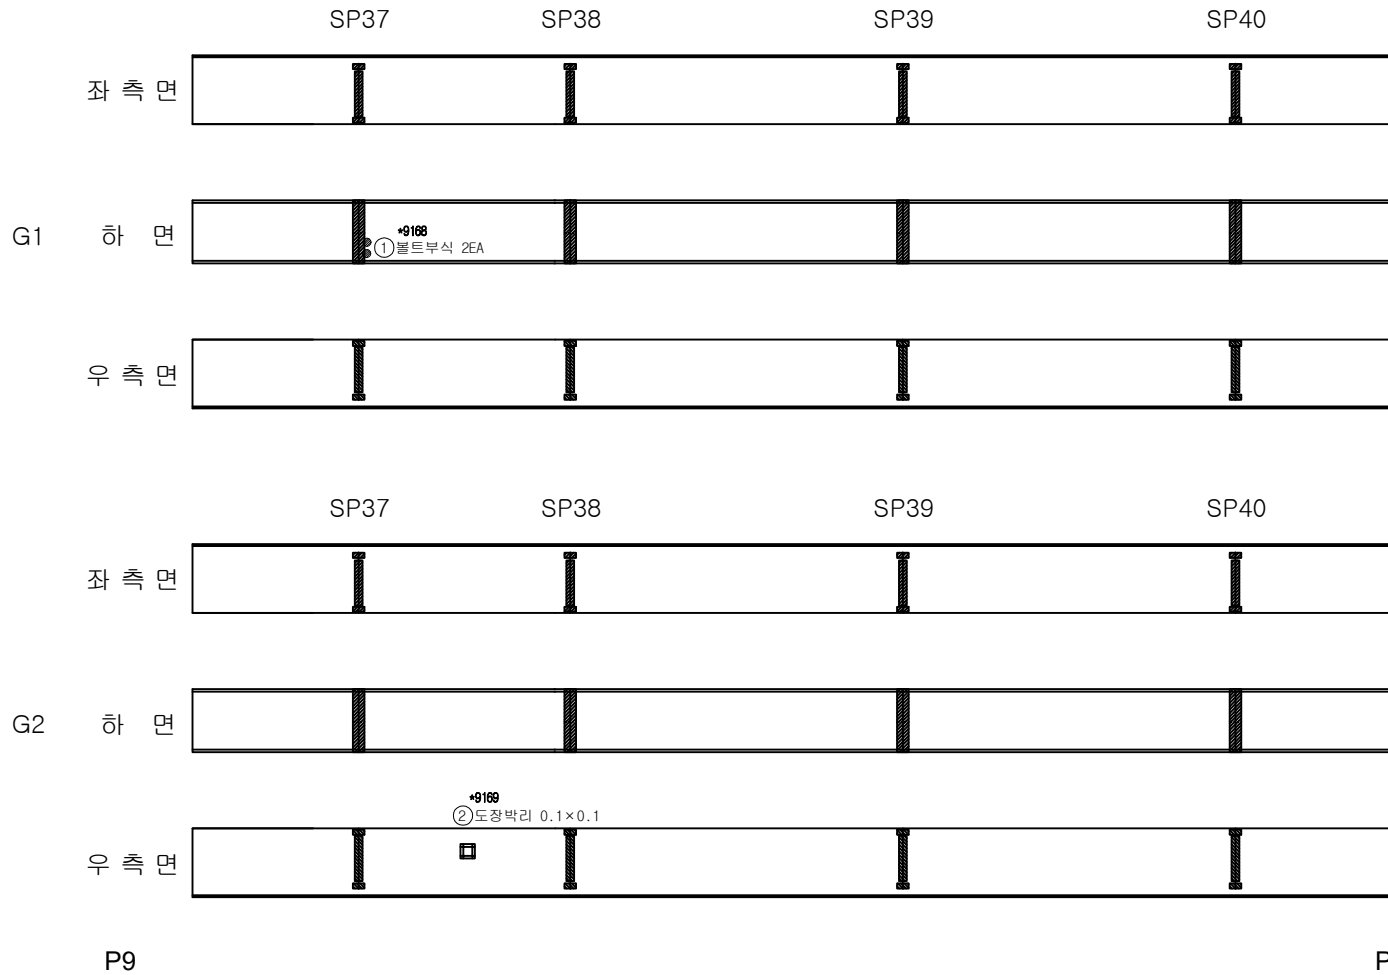


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	거더외부	볼트 부식				2	EA	2.00	
2	기존	거더외부	도장박리		0.1	0.1	1	m ²	0.01	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION




범례

구 결	망상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의경부국토관리사무소
누수, 습윤부	백 태	회색물	동 의 명
철근노출	침 하	열 화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			창현교(하) 거더외부 (S10-G1,G2)
			도면번호
			38


ID: 창현교(하)거더외부 (S11-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

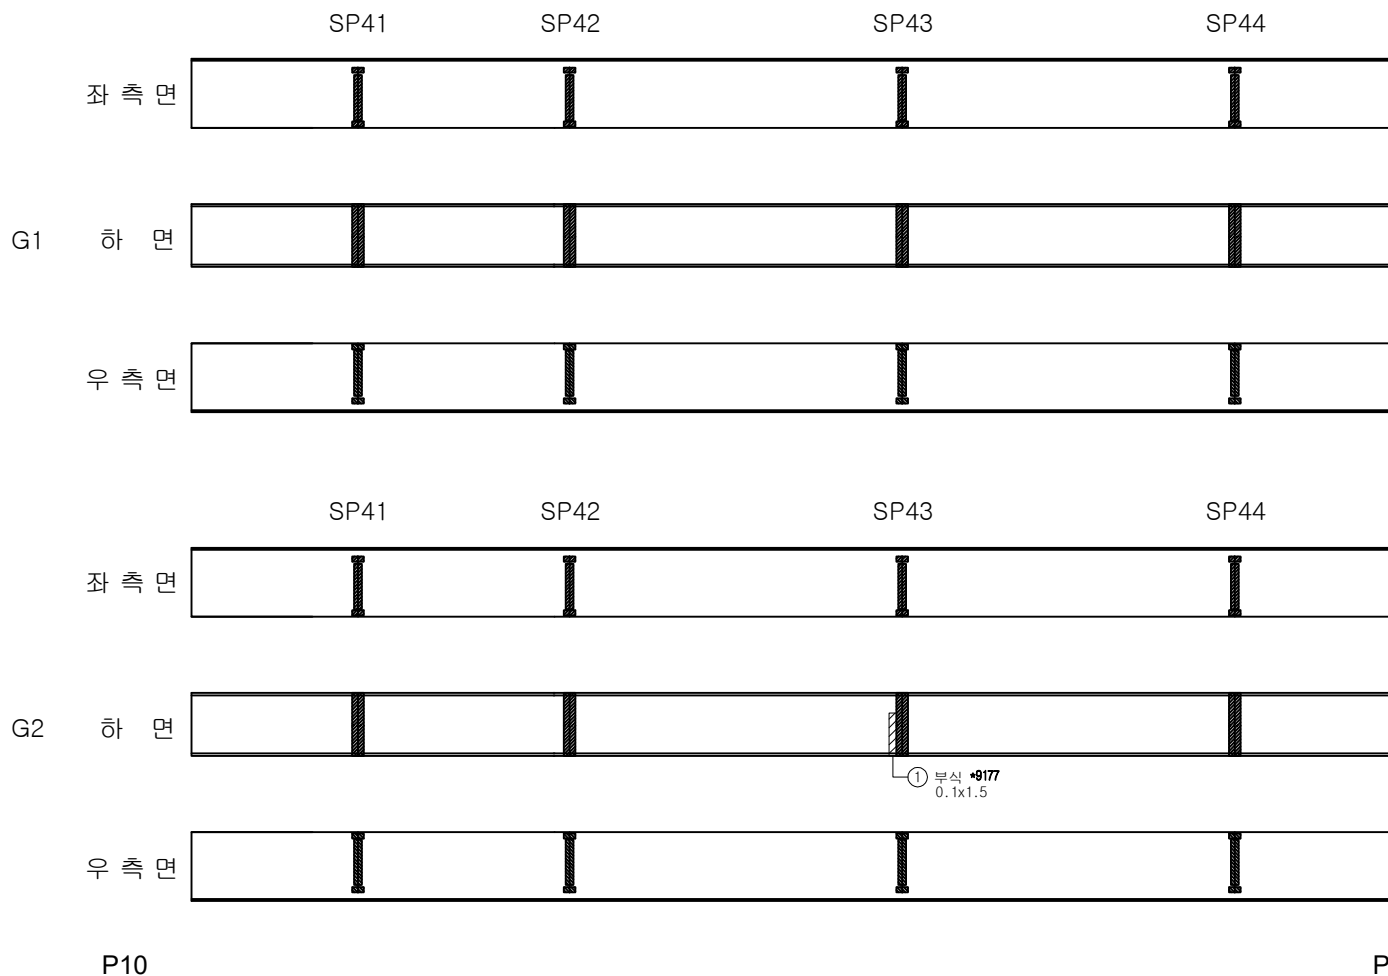


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	거더외부	부식		1.5	0.1	1	m ²	0.15	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(하) 거더외부 (S11-G1,G2)
			도면번호
			39


ID: 창현교(하)거더외부 (S12-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

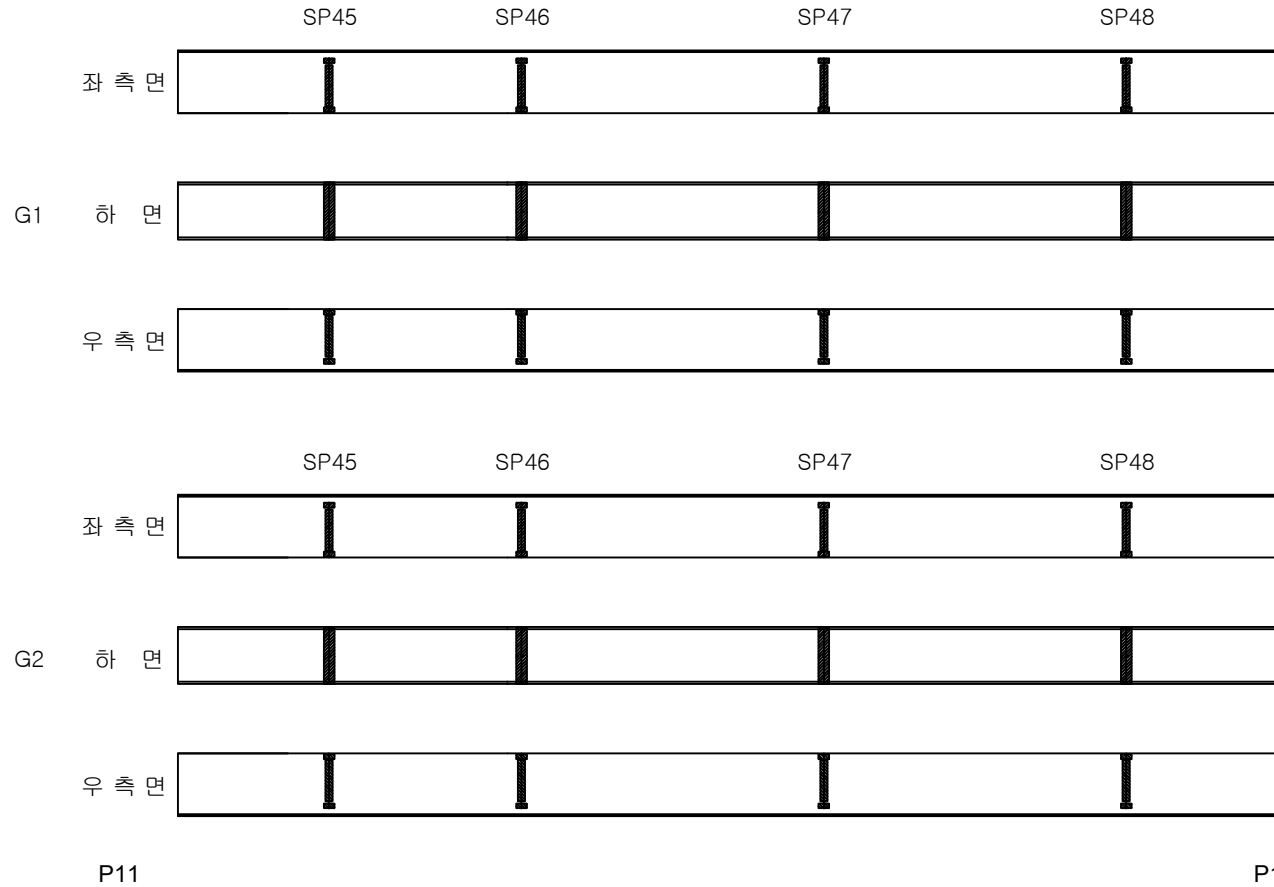


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(하) 거더외부 (S12-G1,G2)
			도면번호
			40

ID: 창현교(하)거더외부 (S13-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거더외부	도장박리		0.4	0.4	1	m ²	0.16	
2	기준	거더외부	부식		3.0	0.1	1	m ²	0.30	
3	기준	거더외부	도장박리		0.2	0.1	1	m ²	0.02	
4	기준	거더외부	부식		0.3	0.1	4	m ²	0.12	
5	기준	거더외부	도장박리		0.5	0.1	1	m ²	0.05	
6	기준	거더외부	강재변형		0.3		1	m	0.30	
7	기준	거더외부	부식		0.5	0.1	2	m ²	0.10	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

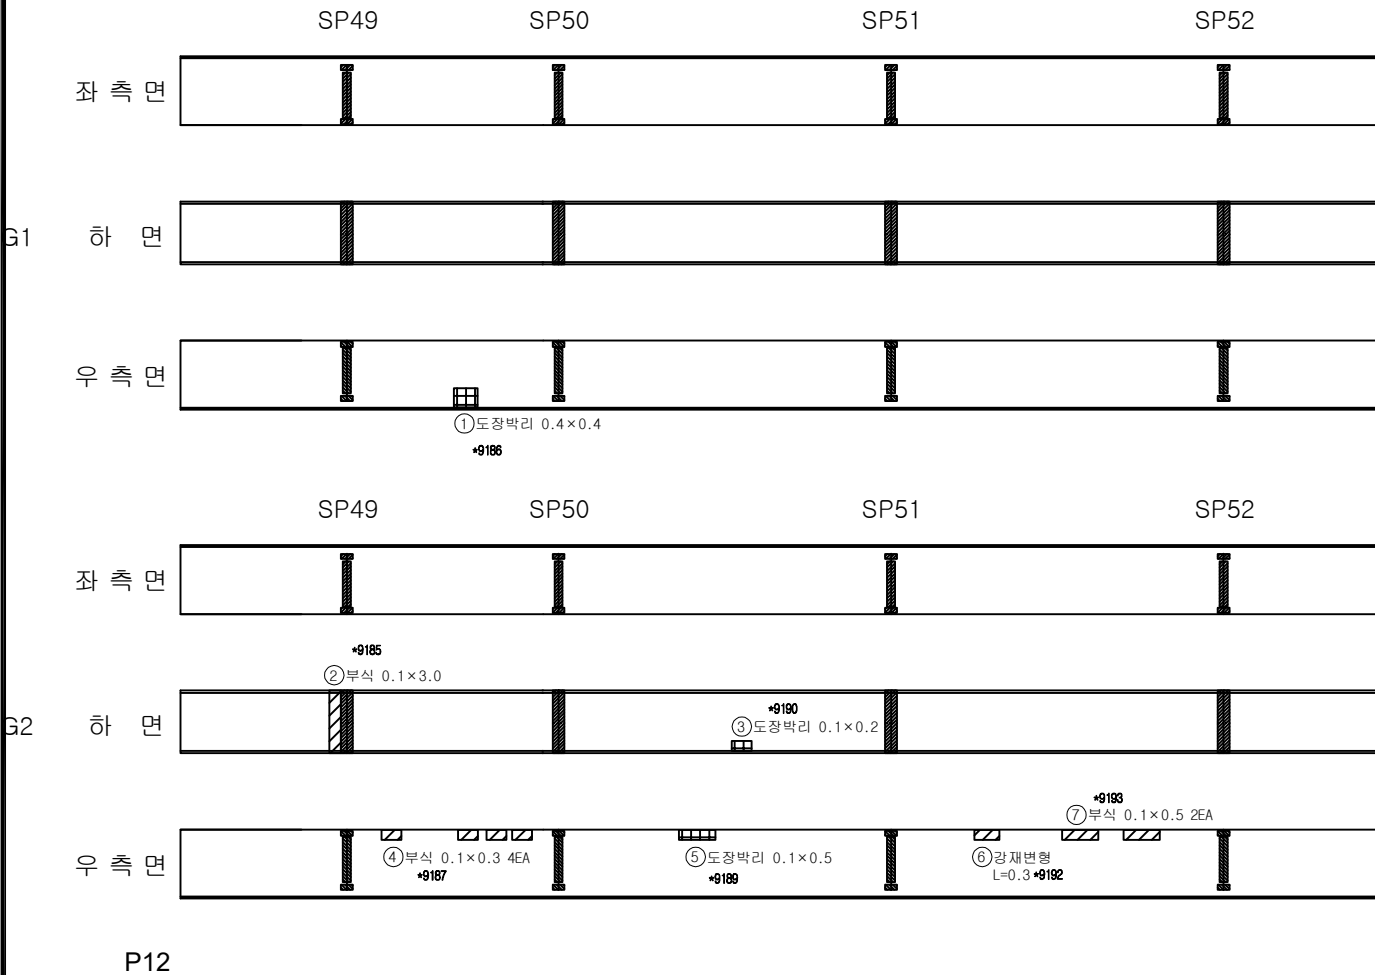

KEY PLAN

SECTION

범례

구멍	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 의정부국토관리사무소

용역명 국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역


도면명 창현교(하) 거더외부 (S13-G1,G2)

도면번호 41

ID: 창현교(하)거더외부 (S14-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	거더외부	부식		1.5	2.0	1	m ²	3.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

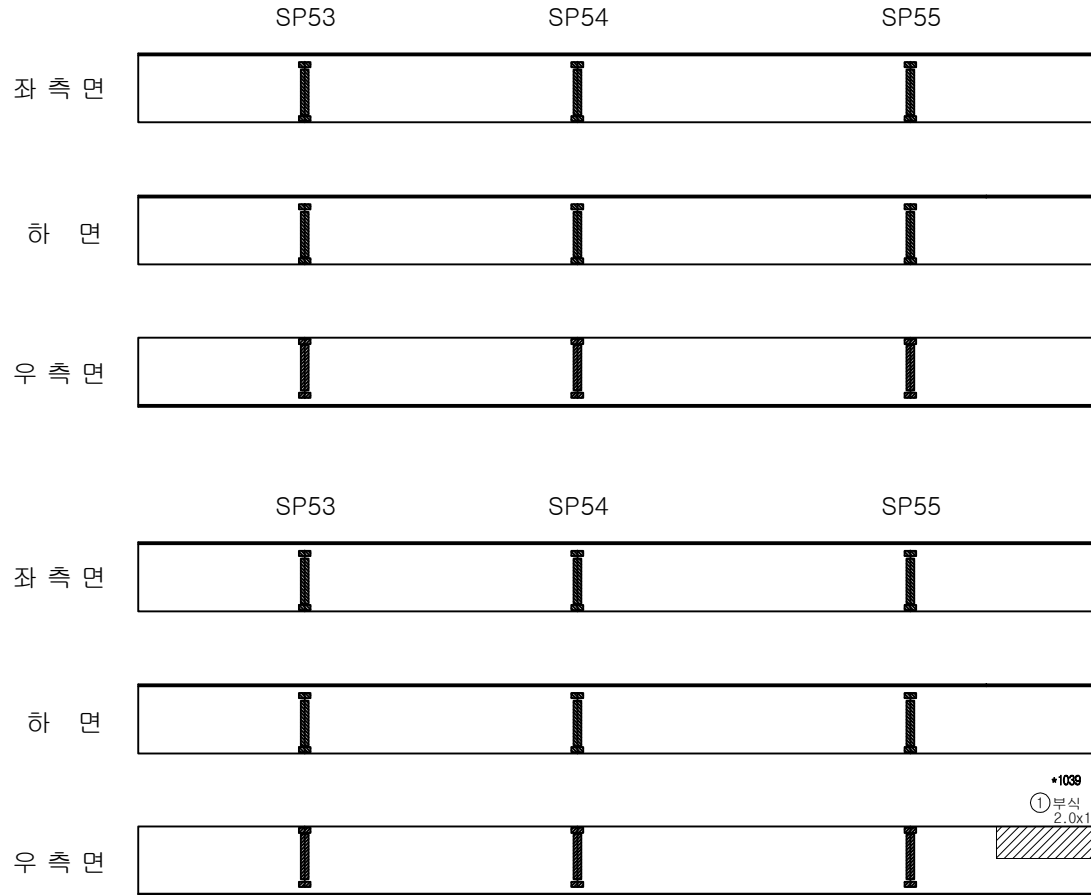


P13

A2

KEY PLAN




SECTION



범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	중역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검영역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(하) 거더외부 (S14-G1,G2)
			도면번호
			42


ID: 창현교(하)거더내부 (S1-G1,G2) 외관조사망도

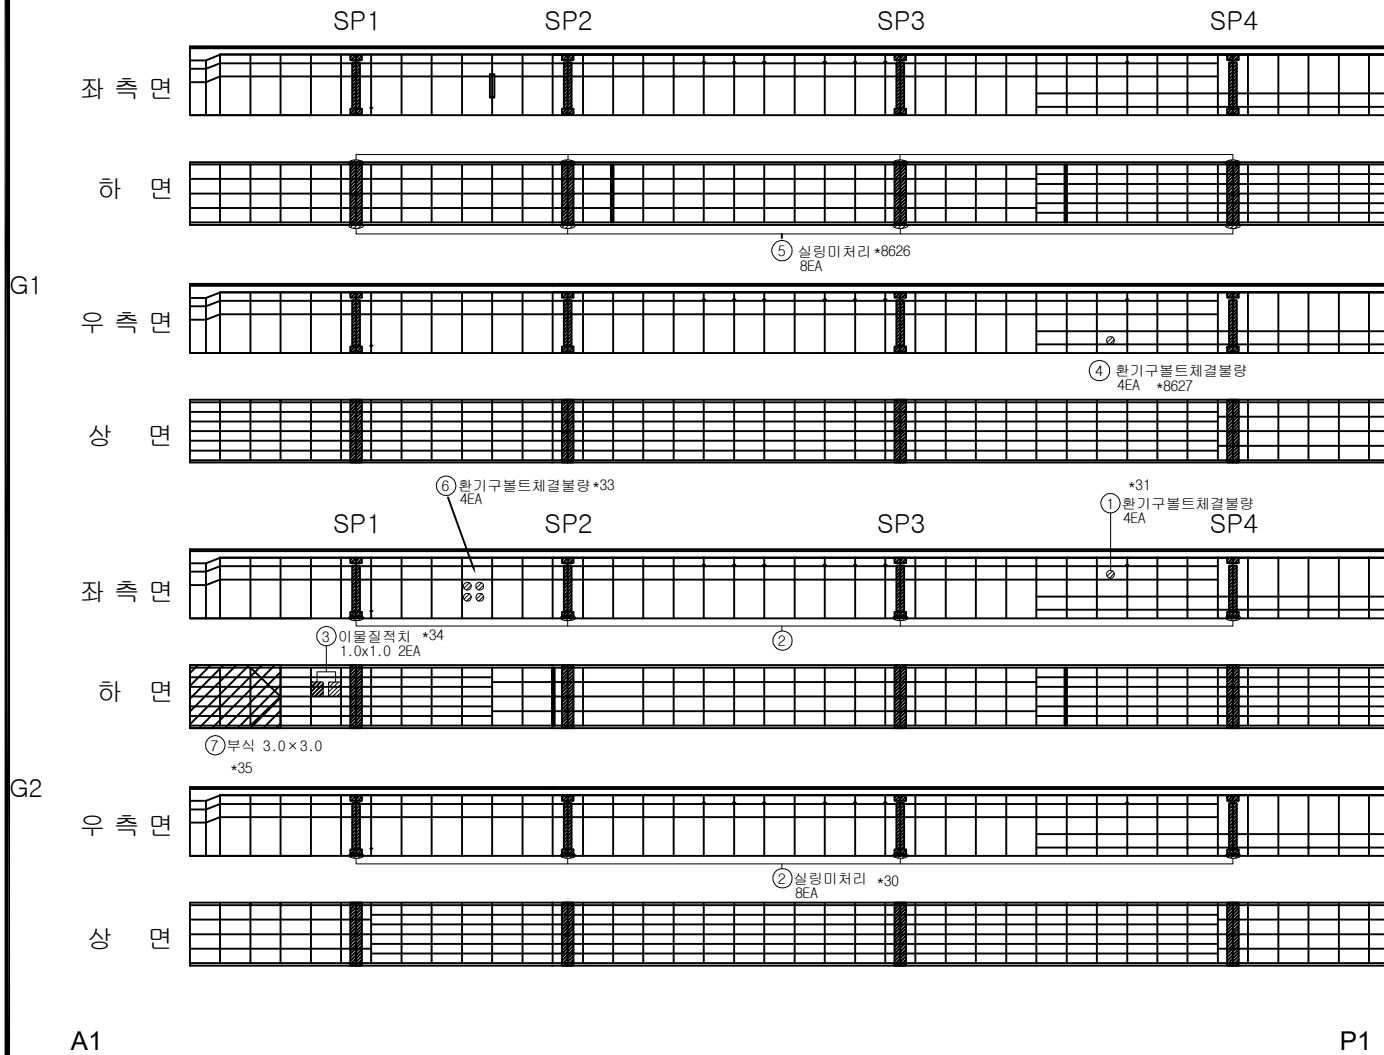


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				4	EA	4.00	
2	기존	거더내부	살림 미처리				8	EA	8.00	
3	기존	거더내부	이물질 적치		1.0	1.0	2	m ²	2.00	
4	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				4	EA	4.00	
5	기존	거더내부	살림 미처리				8	EA	8.00	
6	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				4	EA	4.00	
7	기존	거더내부	부식		3.0	3.0	1	m ²	9.00	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하) 거더내부 (S1-G1,G2)
도면번호	43

ID: 창현교(하)거더내부 (S2-G1,G2) 외관 조사망도

손상물량표

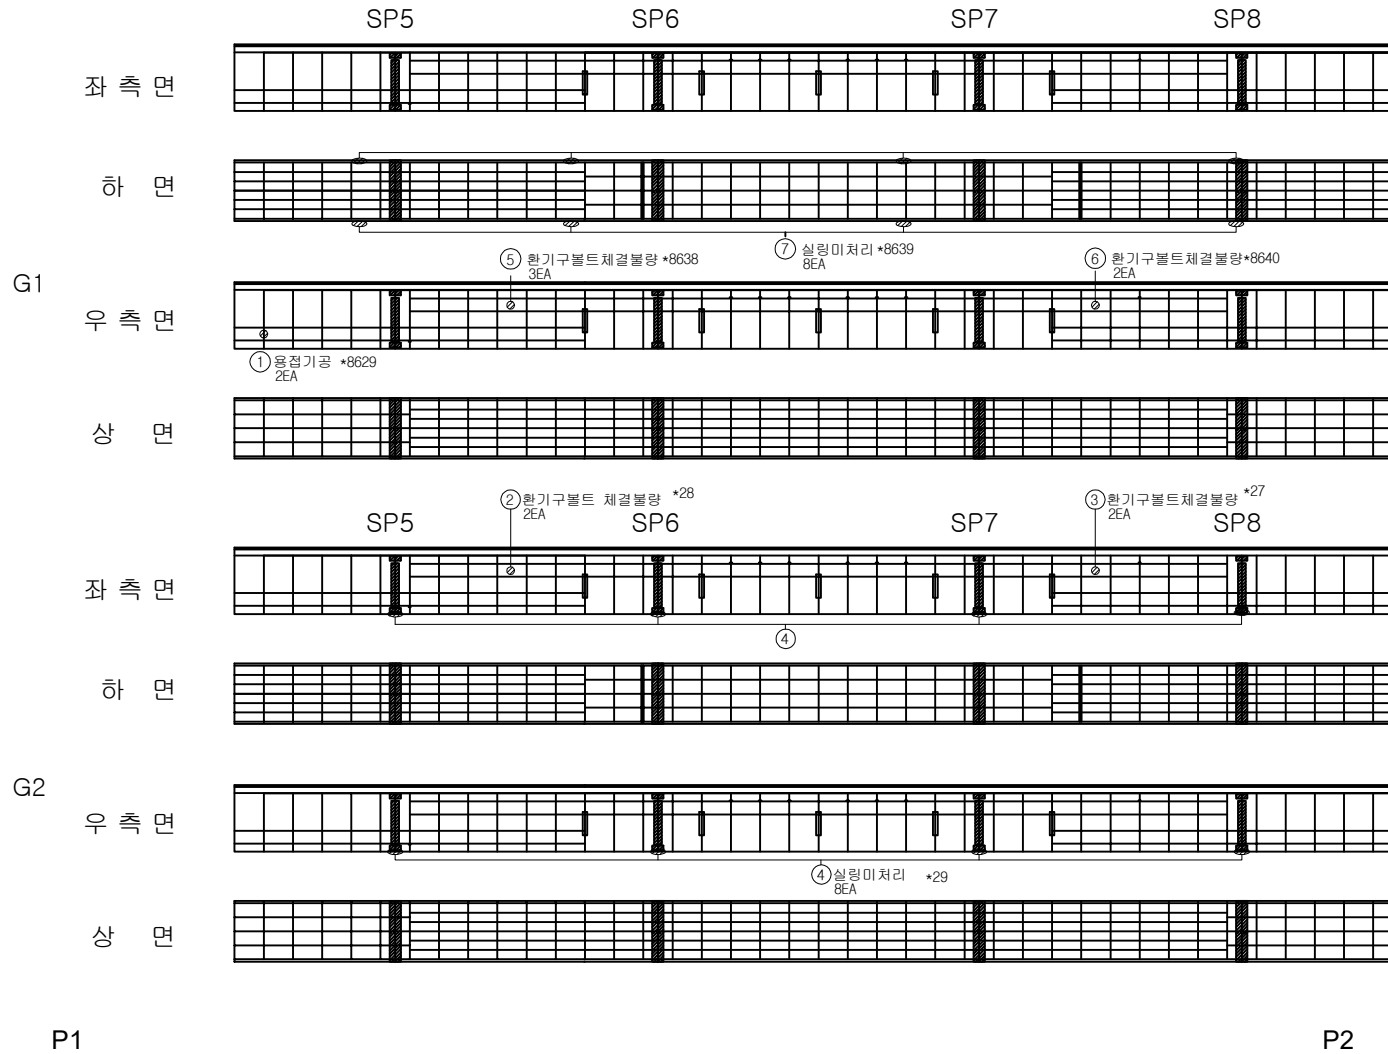

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기준	거더내부	용접기공				2	EA	2.00
2	기준	거더내부	환기구볼트 체결볼량				2	EA	2.00
3	기준	거더내부	환기구볼트 체결볼량				2	EA	2.00
4	기준	거더내부	실링 미처리				8	EA	8.00
5	기준	거더내부	환기구볼트 체결볼량				3	EA	3.00
6	기준	거더내부	환기구볼트 체결볼량				2	EA	2.00
7	기준	거더내부	실링 미처리				8	EA	8.00
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

SECTION

범례

구멍	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처 의정부국토관리사무소

용역명 국도46호선 마치교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역

도면명 창현교(하) 거더내부 (S2-G1,G2)

도면번호 44


ID: 창현교(하)거터내부 (S3-G1,G2) 외관 조사망도

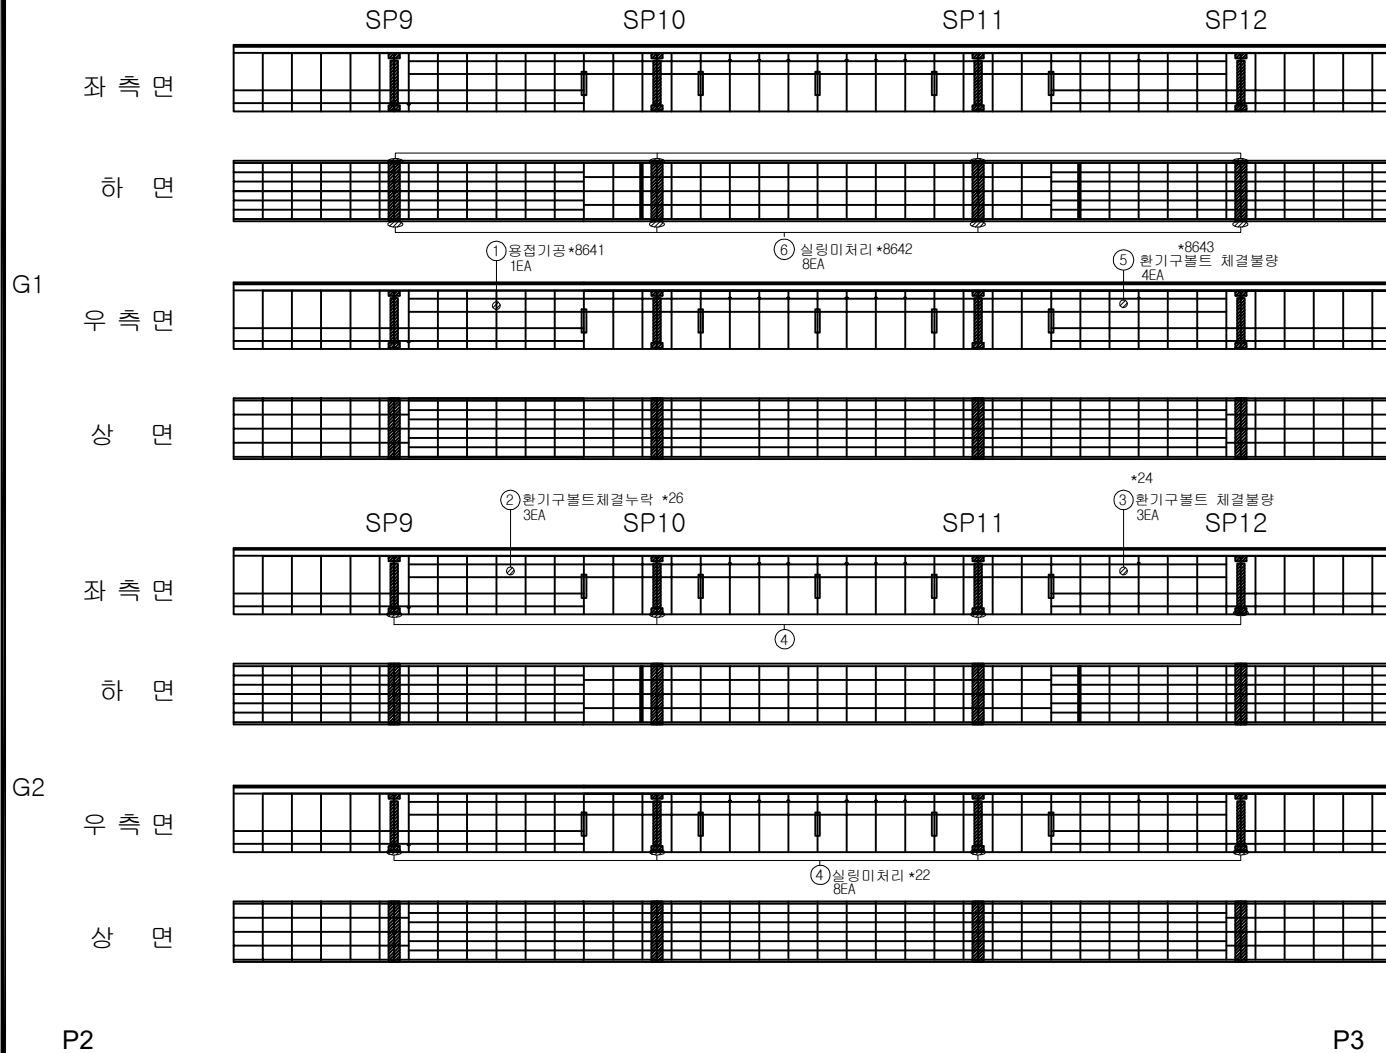


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	거터내부	용접기공				1	EA	1.00
2	기존	거터내부	환기구볼트 체결불량				3	EA	3.00
3	기존	거터내부	환기구볼트 체결불량				3	EA	3.00
4	기존	거터내부	살림 미처리				8	EA	4.00
5	기존	거터내부	환기구볼트 체결불량				4	EA	4.00
6	기존	거터내부	살림 미처리				8	EA	8.00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN



SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마치고(하)등 4개소 정밀안전점검용역
누수, 습윤부	백태	회죽물	도면명	창현교(하) 거터내부 (S3-G1,G2)
철근노출	침하	열화	도면번호	45
부식	좌굴, 변형	기타		

ID: 창현교(하)거더내부 (S4-G1,G2) 외관 조사망도

손상물량표

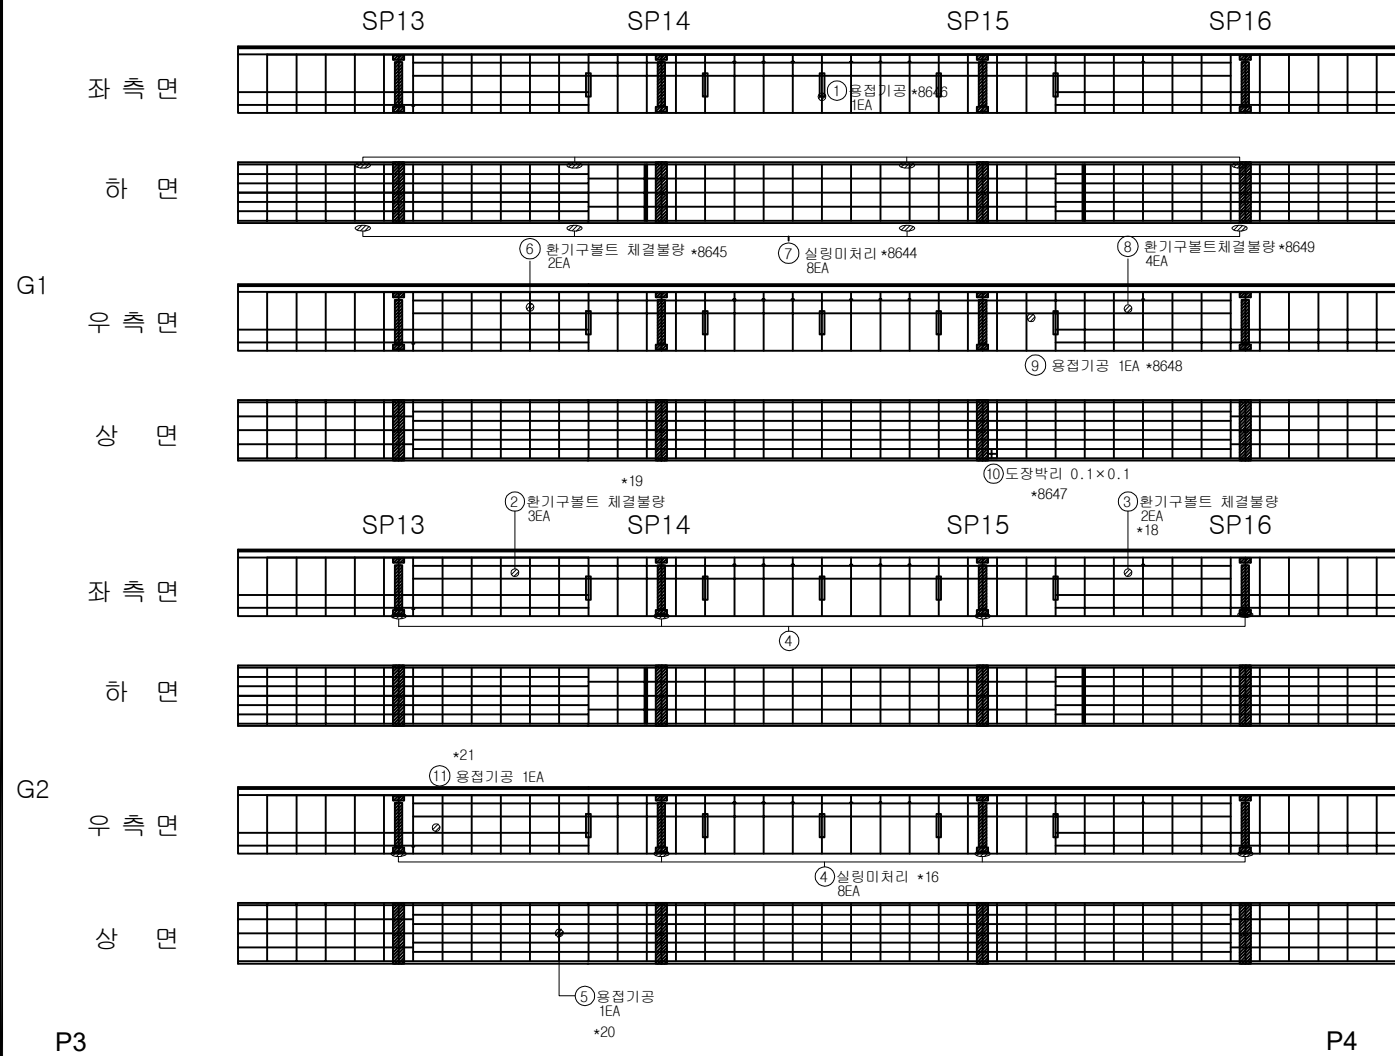

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기존	거더내부	용접기공				1	EA	1.00
2	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				3	EA	3.00
3	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	EA	2.00
4	기존	거더내부	실링 미처리				8	EA	8.00
5	기존	거더내부	용접기공				1	EA	1.00
6	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	EA	2.00
7	기존	거더내부	실링 미처리				8	EA	8.00
8	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				4	EA	4.00
9	기존	거더내부	용접기공				1	EA	1.00
10	기존	거더내부	도장박리		0.1	0.1	1	m ²	0.01
11	기존	거더내부	용접기공				1	EA	1.00
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

SECTION

범례

구멍	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙
부수, 슬라브	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처 의정부국토관리사무소

용역명 국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역

도면명 창현교(하) 거더내부 (S4-G1,G2)

도면번호 46


ID: 창현교(하)거더내부 (S5-G1,G2) 외관조사망도

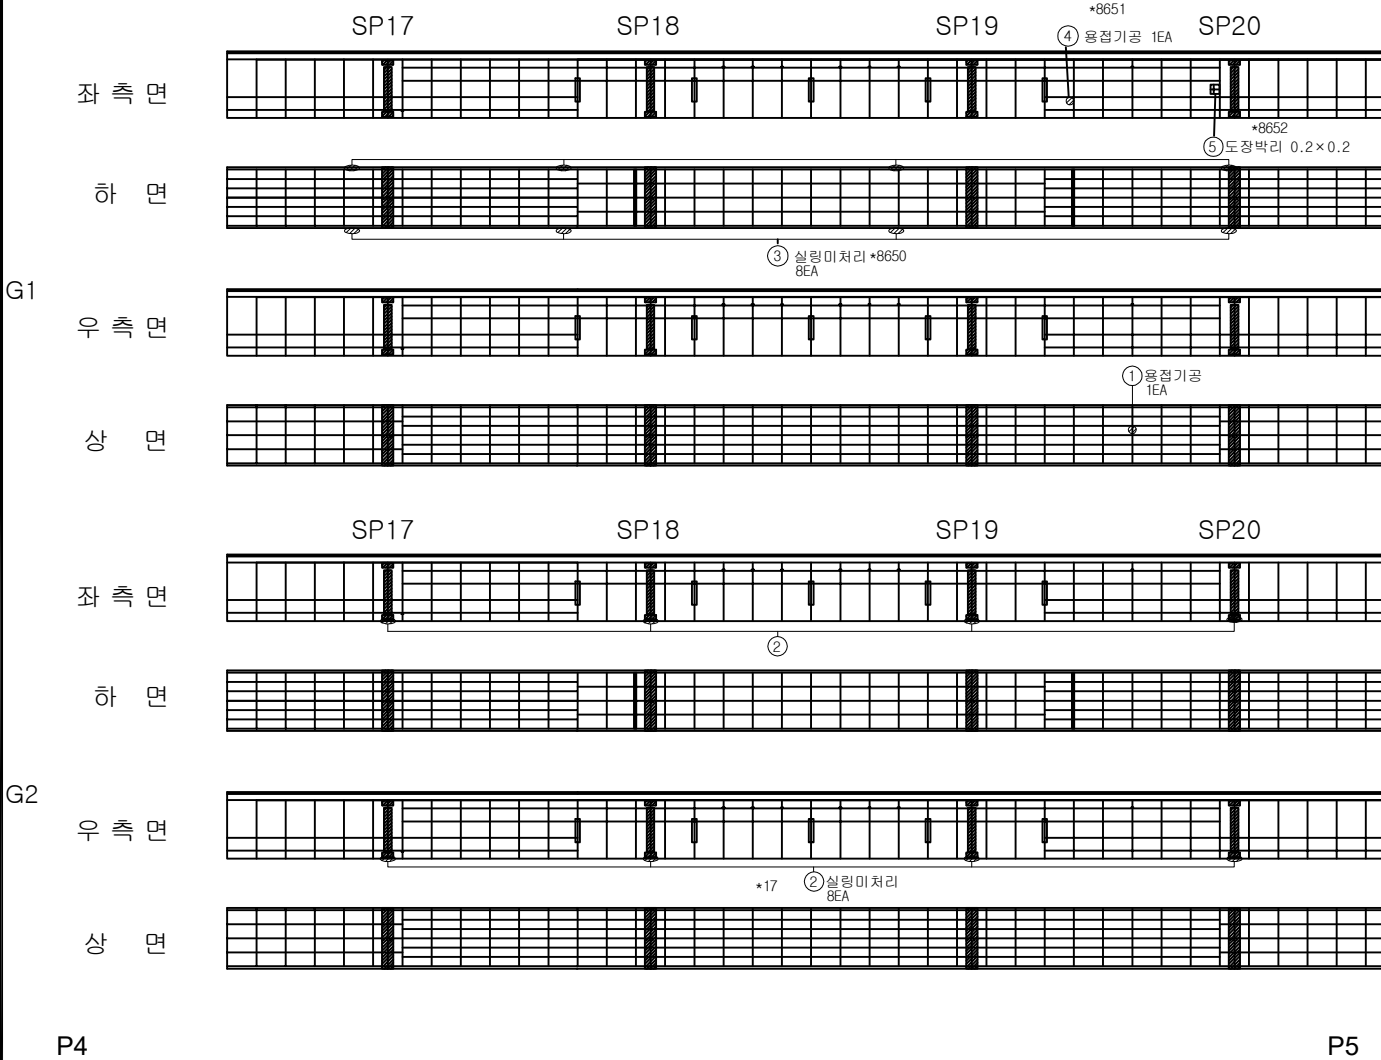


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	거더내부	용접기공				1	EA	1.00
2	기존	거더내부	살형미처리				8	EA	8.00
3	기존	거더내부	살형미처리				8	EA	8.00
4	기존	거더내부	용접기공				1	EA	1.00
5	기존	거더내부	도장박리		0.2	0.2	1	m ²	0.04
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN



SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(하)거더내부(S5-G1,G2)
			도면번호
			47


ID: 창현교(하)거더내부 (S6-G1,G2) 외관 조사 망도

손상 물량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	거더내부	용접기공				1	EA	1.00	
2	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				1	EA	1.00	
3	기존	거더내부	실링 미처리				8	EA	8.00	
4	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	EA	2.00	
5	기존	거더내부	실링 미처리				8	EA	8.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

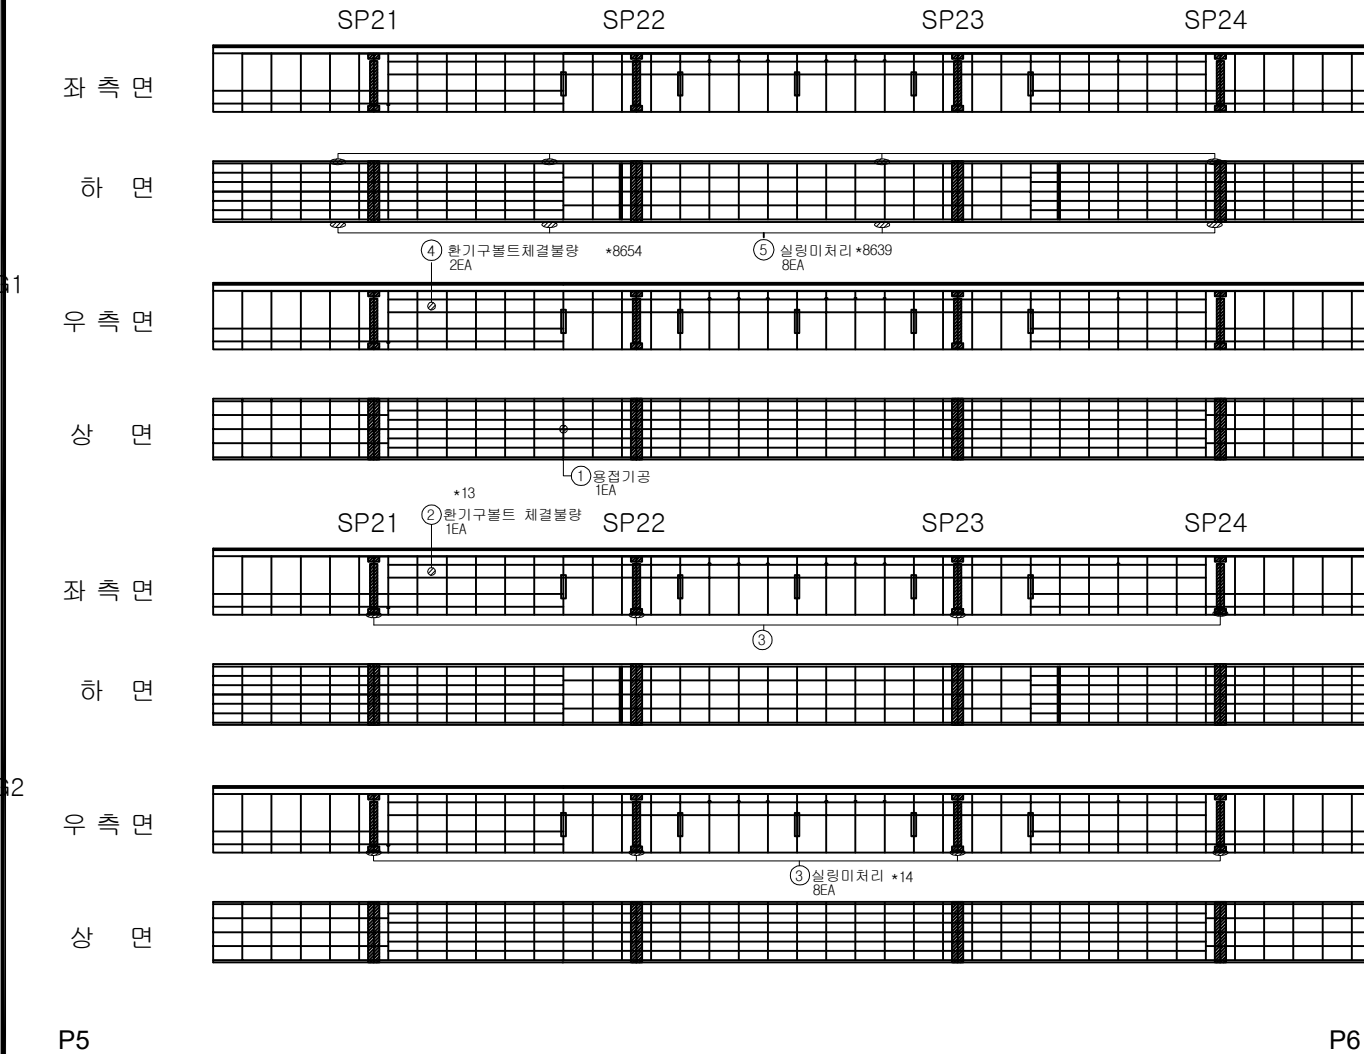

KEY PLAN



SECTION




범례


구멍	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의경부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(하) 거더내부 (S6-G1,G2)
			도면번호
			48

ID: 창현교(하)거더내부 (S7-G1,G2) 외관조사망도


손상물량표

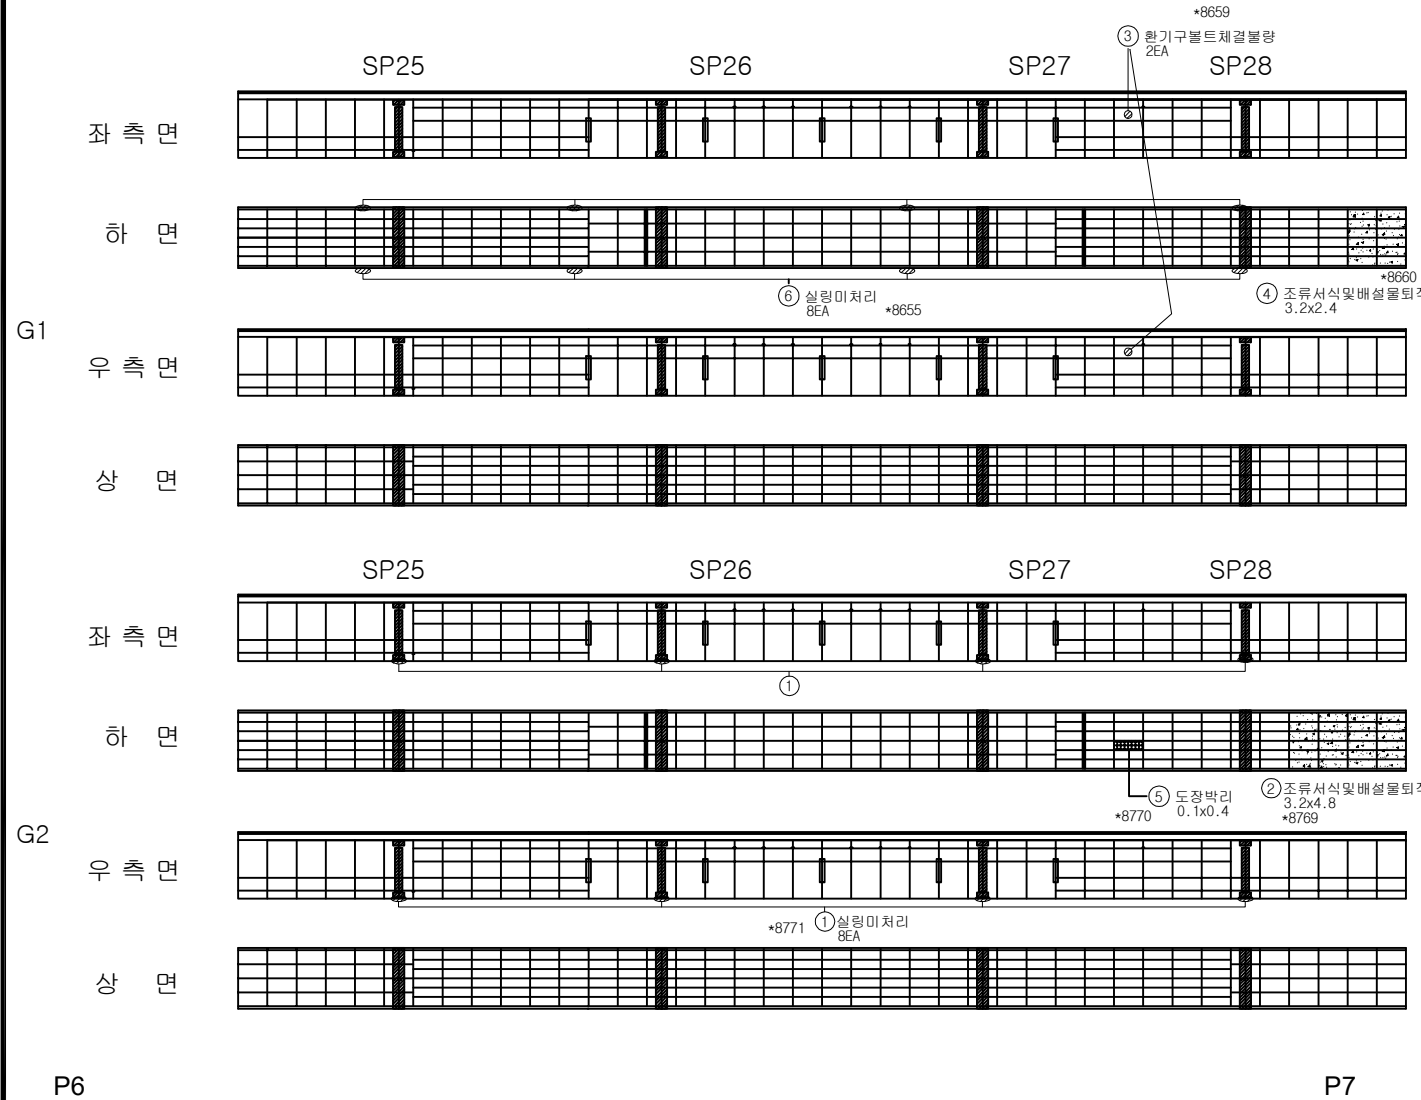

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	거더내부	실링 미처리				8	EA	8.00
2	기존	거더내부	조류서식 및 배설물퇴적		4.8	3.2	1	m ²	15.36
3	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	EA	2.00
4	기존	거더내부	조류서식 및 배설물퇴적		2.4	3.2	1	m ²	7.68
5	기존	거더내부	도장 박리		0.4	0.1	1	m ²	0.04
6	기존	거더내부	실링 미처리				8	EA	8.00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

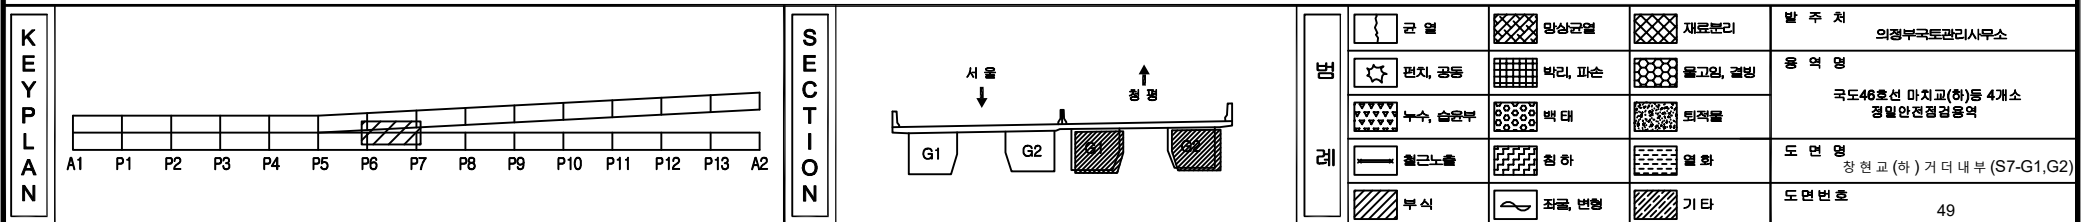


ID: 창현교(하)거더내부 (S8-G1,G2) 외관조사망도

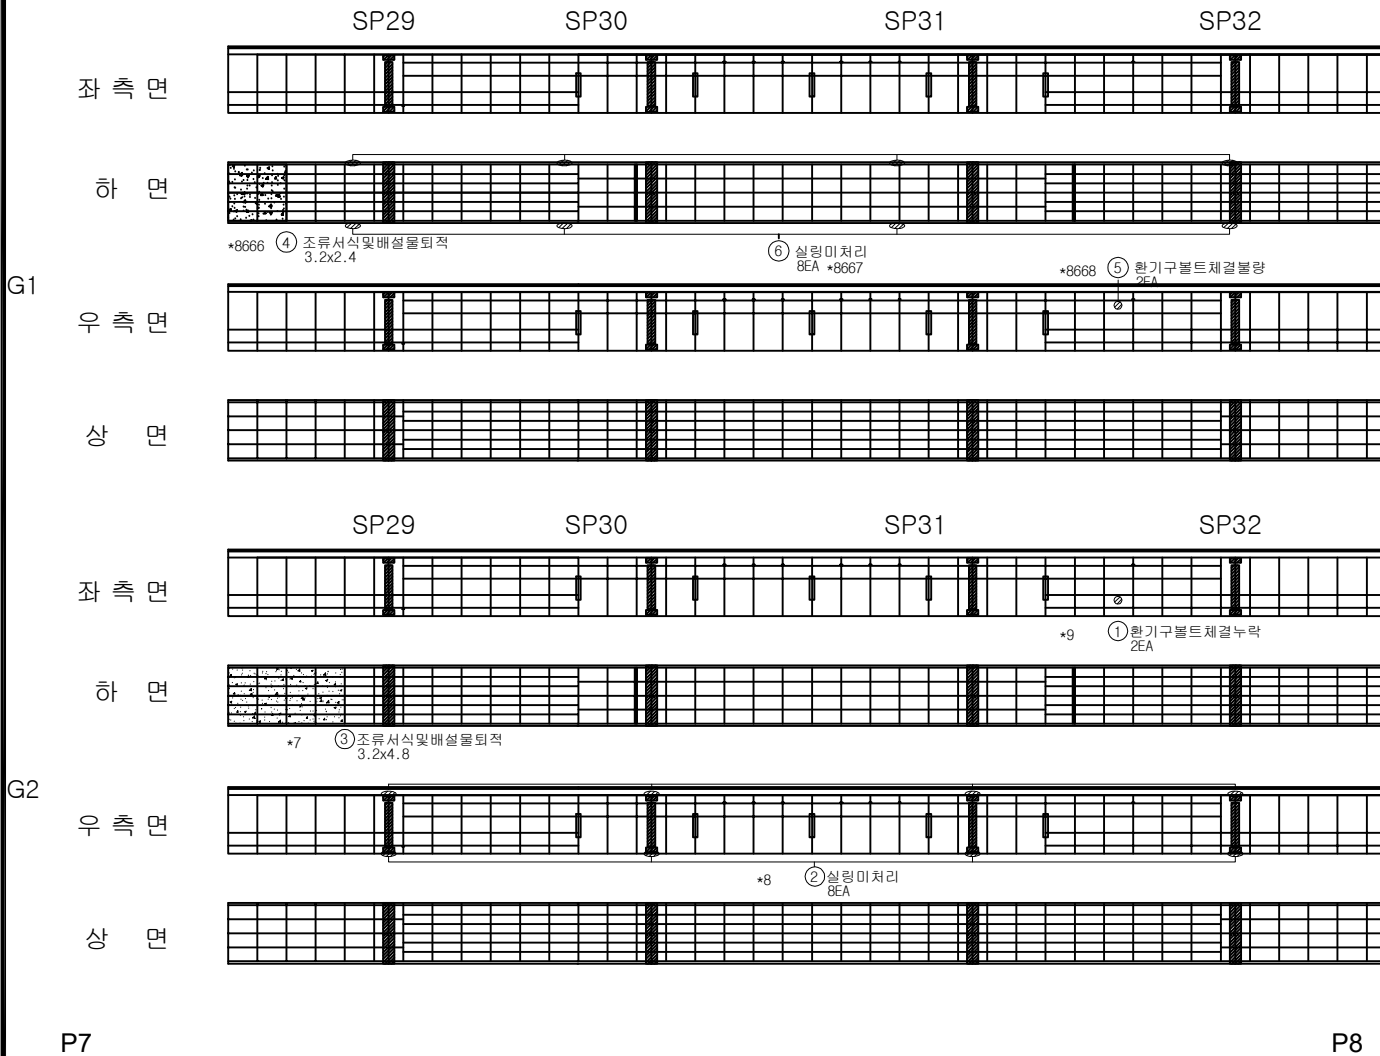


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	EA	2.00	
2	기존	거더내부	실링 미처리				8	EA	8.00	
3	기존	거더내부	조류서식 및 배설물퇴적		4.8	3.2	1	m ²	15.36	
4	기존	거더내부	조류서식 및 배설물퇴적		2.4	3.2	1	m ²	7.68	
5	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	EA	2.00	
6	기존	거더내부	실링 미처리				8	EA	8.00	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

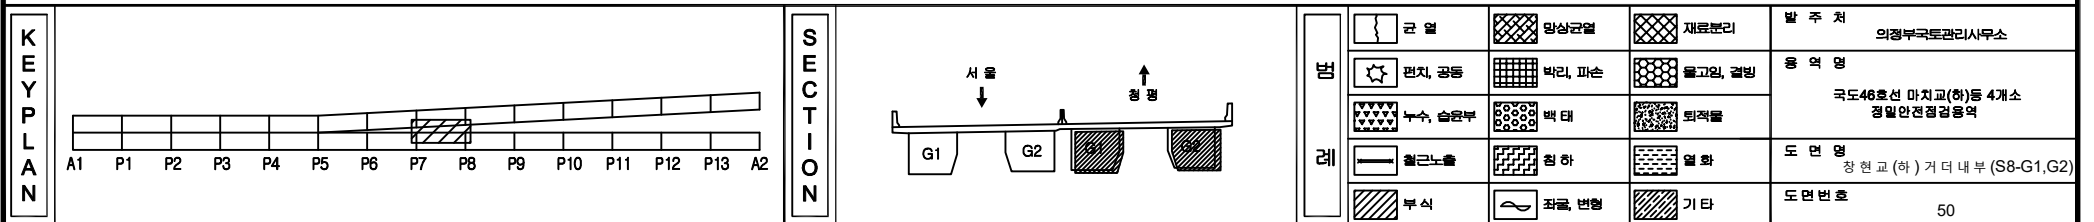

ID: 창현교(하)거더내부 (S9-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

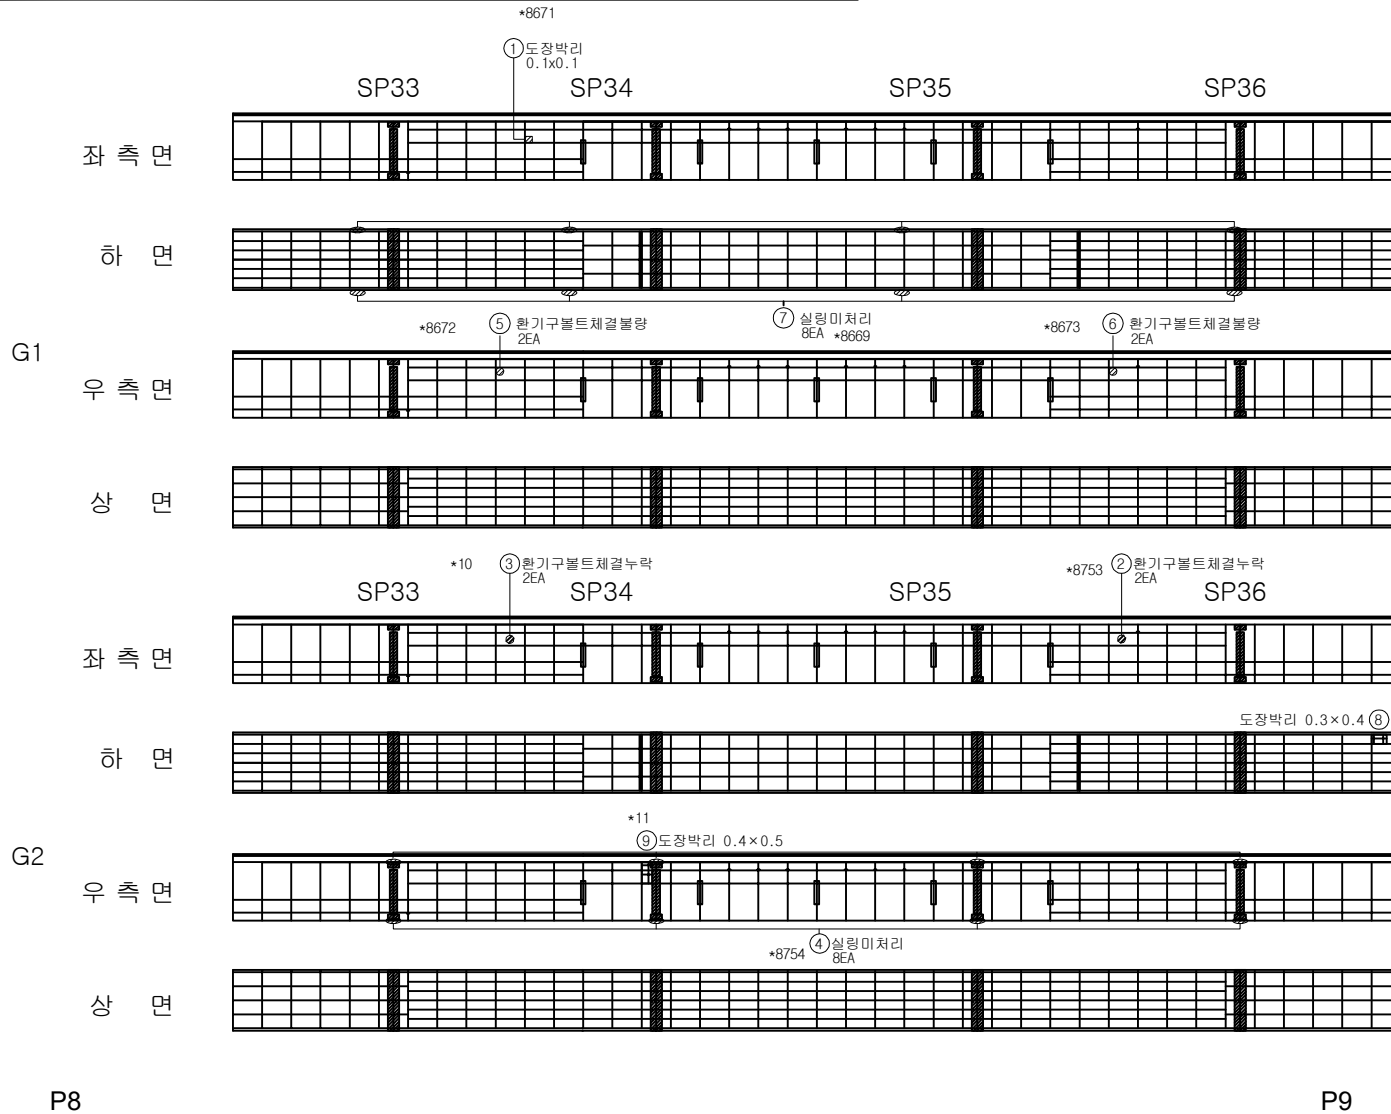

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기준	거더내부	도장 박리		0.1	0.1	1	m ²	0.01
2	기준	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	EA	2.00
3	기준	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	EA	2.00
4	기준	거더내부	실링 미처리				8	EA	8.00
5	기준	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	EA	2.00
6	기준	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	EA	2.00
7	기준	거더내부	실링 미처리				8	EA	8.00
8	기준	거더내부	도장박리		0.4	0.3	1	m ²	0.12
9	기준	거더내부	도장박리		0.5	0.4	1	m ²	0.20
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

SECTION

범례

구멍	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처 의정부국토관리사무소

용역명 국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역

도면명 창현교(하) 거더내부 (S9-G1,G2)

도면번호 51


ID: 창현교(하)거더 내부 (S10-G1,G2) 외관 조사 망도

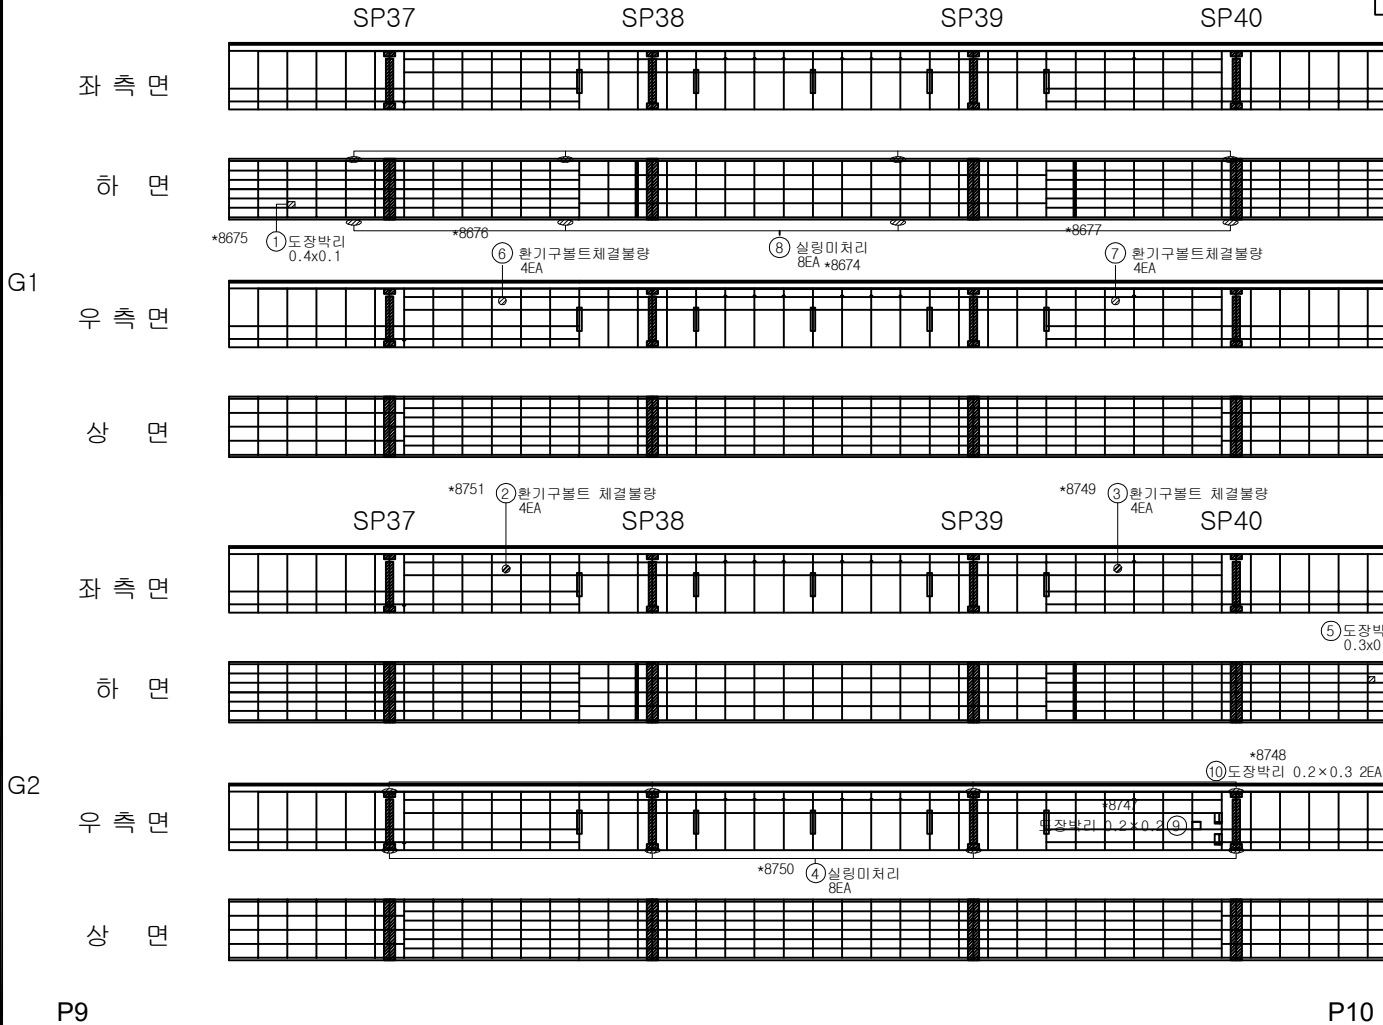


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기준	거더내부	도장 박리		0.1	0.4	1	m ²	0.04
2	기준	거더내부	환기구볼트 체결불량				4	EA	4.00
3	기준	거더내부	환기구볼트 체결불량				4	EA	4.00
4	기준	거더내부	실링 미처리				8	EA	8.00
5	기준	거더내부	도장 박리(보수부)		0.3	0.3	1	m ²	0.09
6	기준	거더내부	환기구볼트 체결불량				4	EA	4.00
7	기준	거더내부	환기구볼트 체결불량				4	EA	4.00
8	기준	거더내부	실링 미처리				8	EA	8.00
9	기준	거더내부	도장 박리		0.2	0.2	1	m ²	0.04
10	기준	거더내부	도장 박리		0.3	0.2	2	m ²	0.12
11	기준	거더내부	용접기공				4	EA	4.00
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN



SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
누수, 습윤부	백태	회색물	도면명	창현교(하) 거더 내부 (S10-G1,G2)
철근노출	침하	열화	도면번호	52
부식	좌굴, 변형	기타		

ID: 창현교(하)거더내부 (S11-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

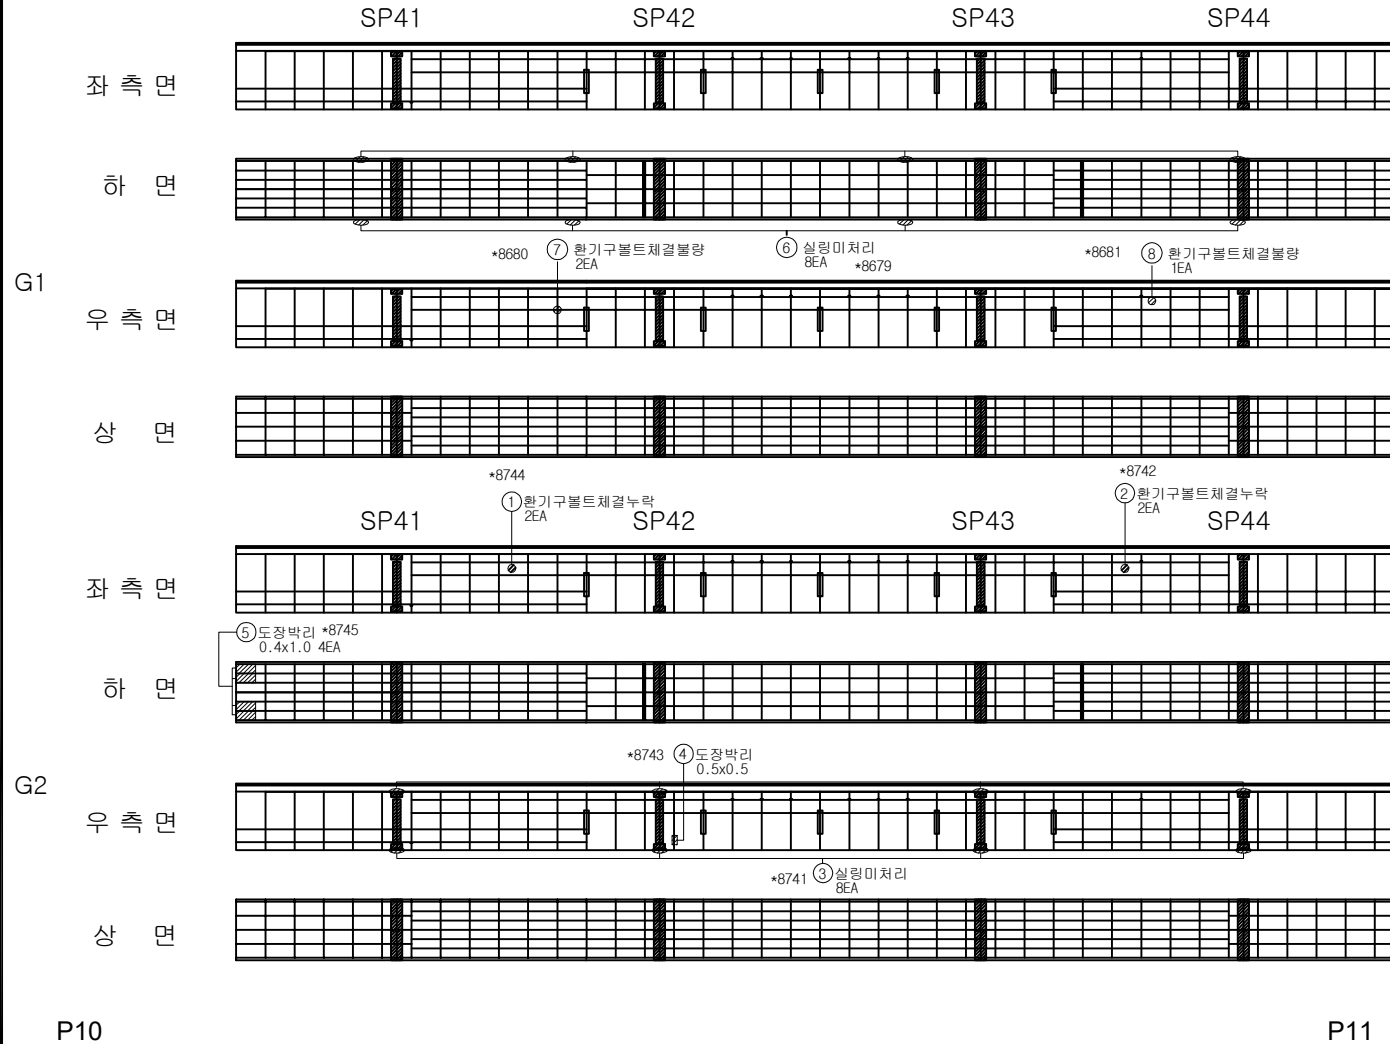

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기준	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	EA	2.00
2	기준	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	EA	2.00
3	기준	거더내부	실링 미처리				8	EA	8.00
4	기준	거더내부	도장 박리		0.5	0.5	1	m ²	0.25
5	기준	거더내부	도장 박리		1.0	0.4	4	m ²	1.60
6	기준	거더내부	실링 미처리				8	EA	8.00
7	기준	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	EA	2.00
8	기준	거더내부	환기구볼트 체결불량				1	EA	1.00
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

SECTION

범례

구멍	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 의정부국토관리사무소

용역명 국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역

도면명 창현교(하) 거더내부 (S11-G1,G2)

도면번호 53


ID: 창현교(하)거더내부 (S12-G1,G2) 외관조사망도

*8683

용접기공 3EA

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기존	거더내부	도장 박리		0.4	0.1	1	m ²	0.04
2	기존	거더내부	도장 박리		0.3	0.1	1	m ²	0.03
3	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	EA	2.00
4	기존	거더내부	살림 미처리				8	EA	8.00
5	기존	거더내부	살림 미처리				8	EA	8.00
6	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	EA	2.00
7	기존	거더내부	용접기공				1	EA	1.00
8	기존	거더내부	용접기공				3	EA	3.00
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

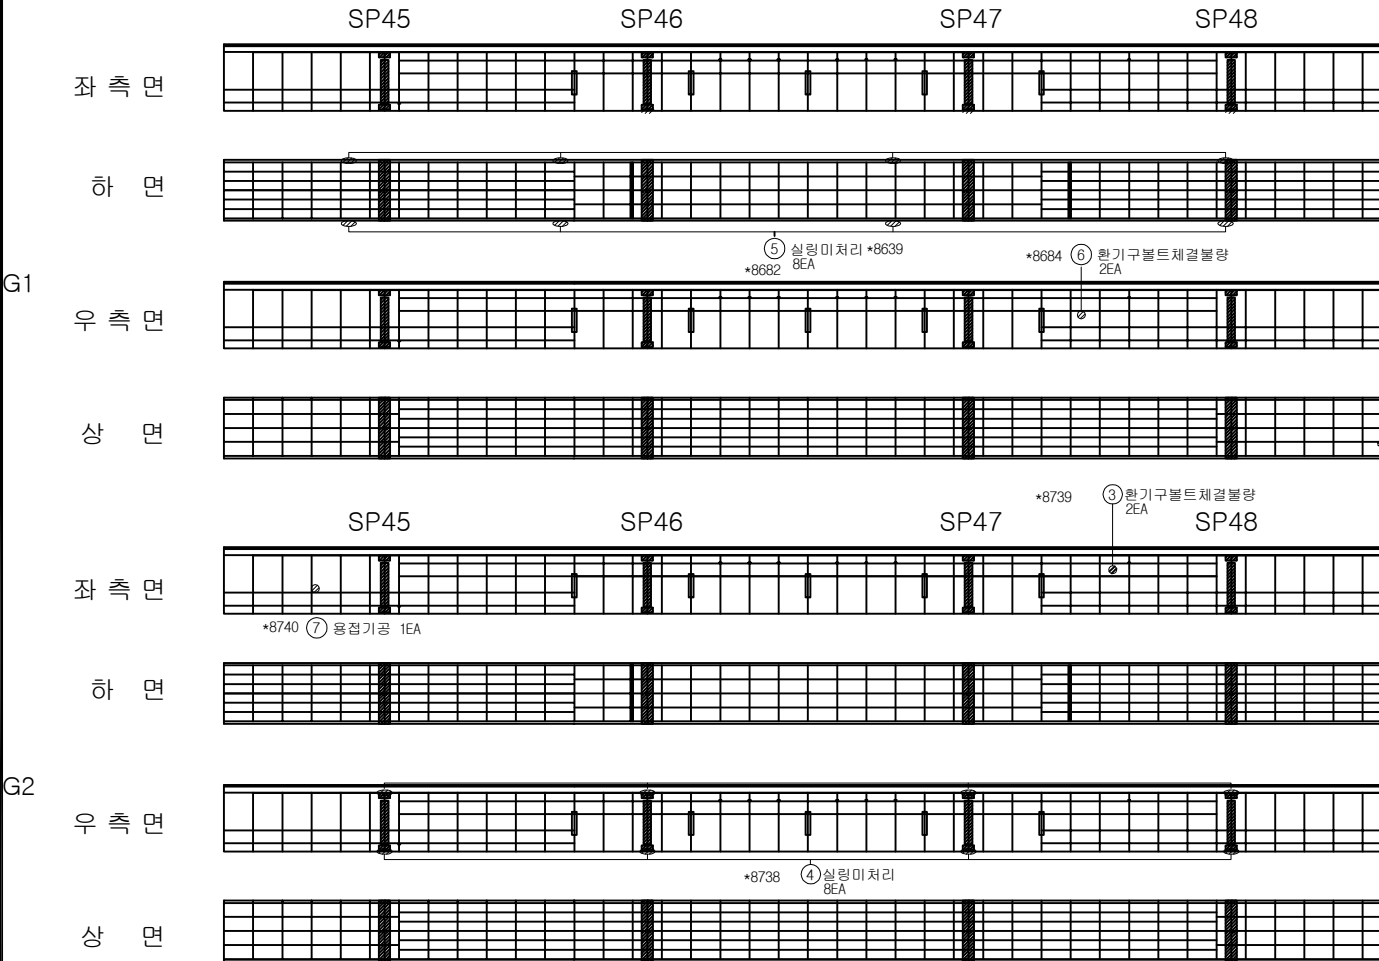


P11

P12

KEY PLAN



SECTION




범례


구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(하) 거더내부 (S12-G1,G2)
			도면번호
			54

ID: 창현교(하)거더내부 (S13-G1,G2) 외관조사망도


손상물량표

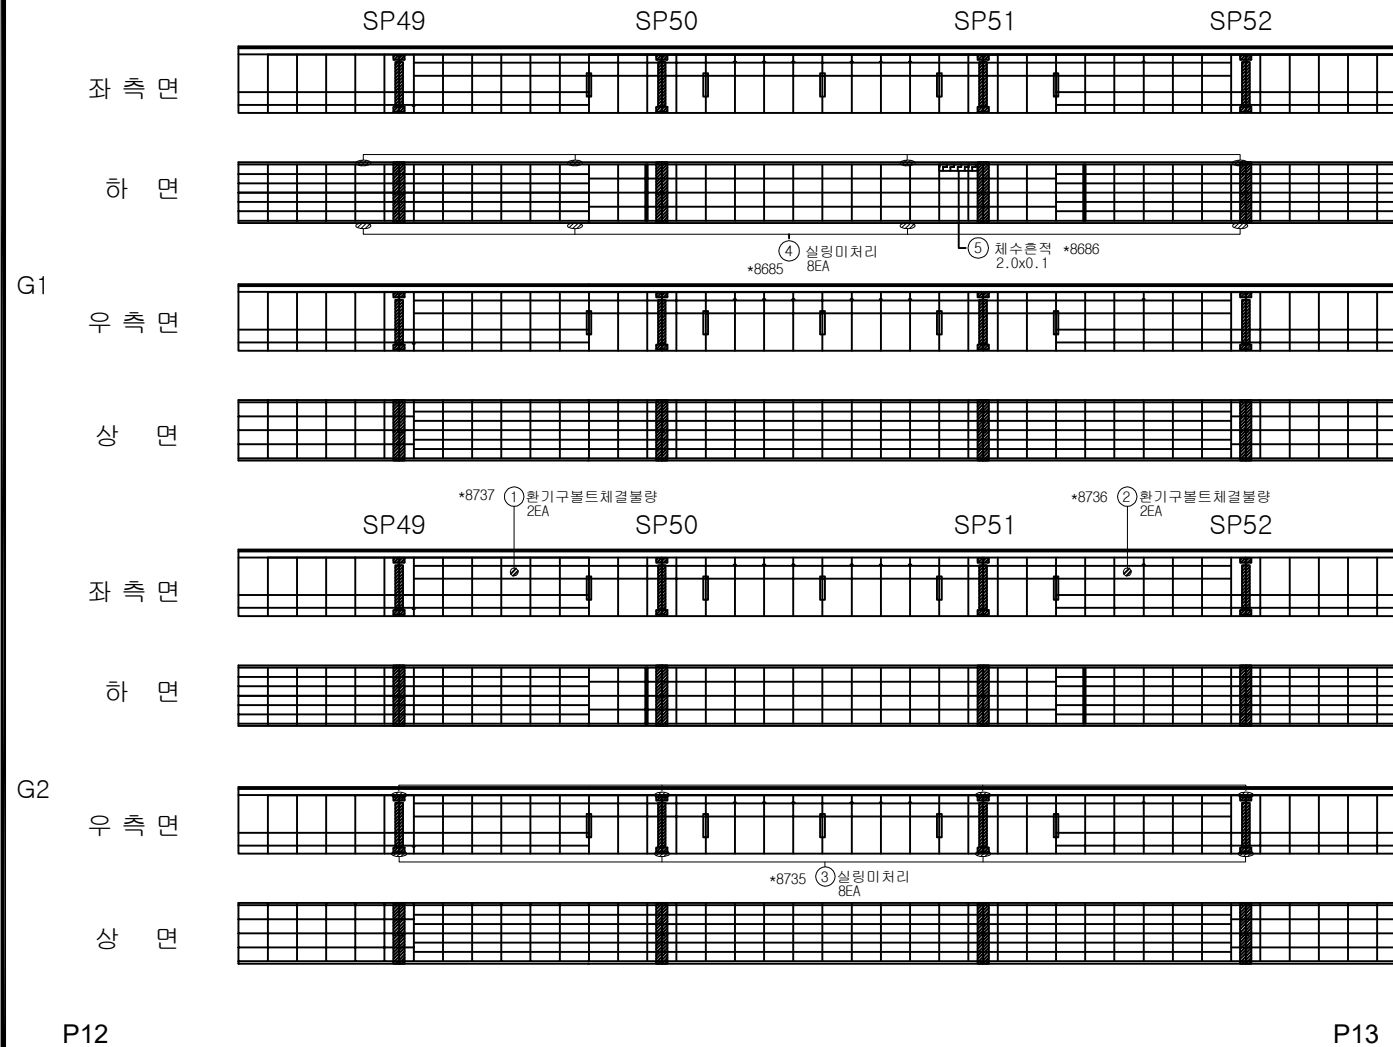

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	EA	2.00
2	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	EA	2.00
3	기존	거더내부	실링 미처리				4	EA	4.00
4	기존	거더내부	실링 미처리				8	EA	8.00
5	기존	거더내부	채수 흔적		0.1	2.0	1	m	0.20
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

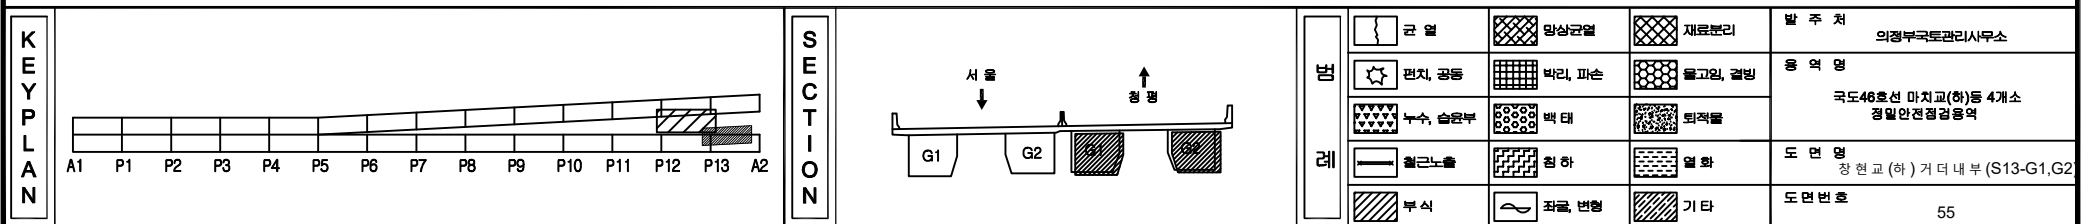


ID: 창현교(하)거더내부 (S14-G1,G2) 외관조사망도

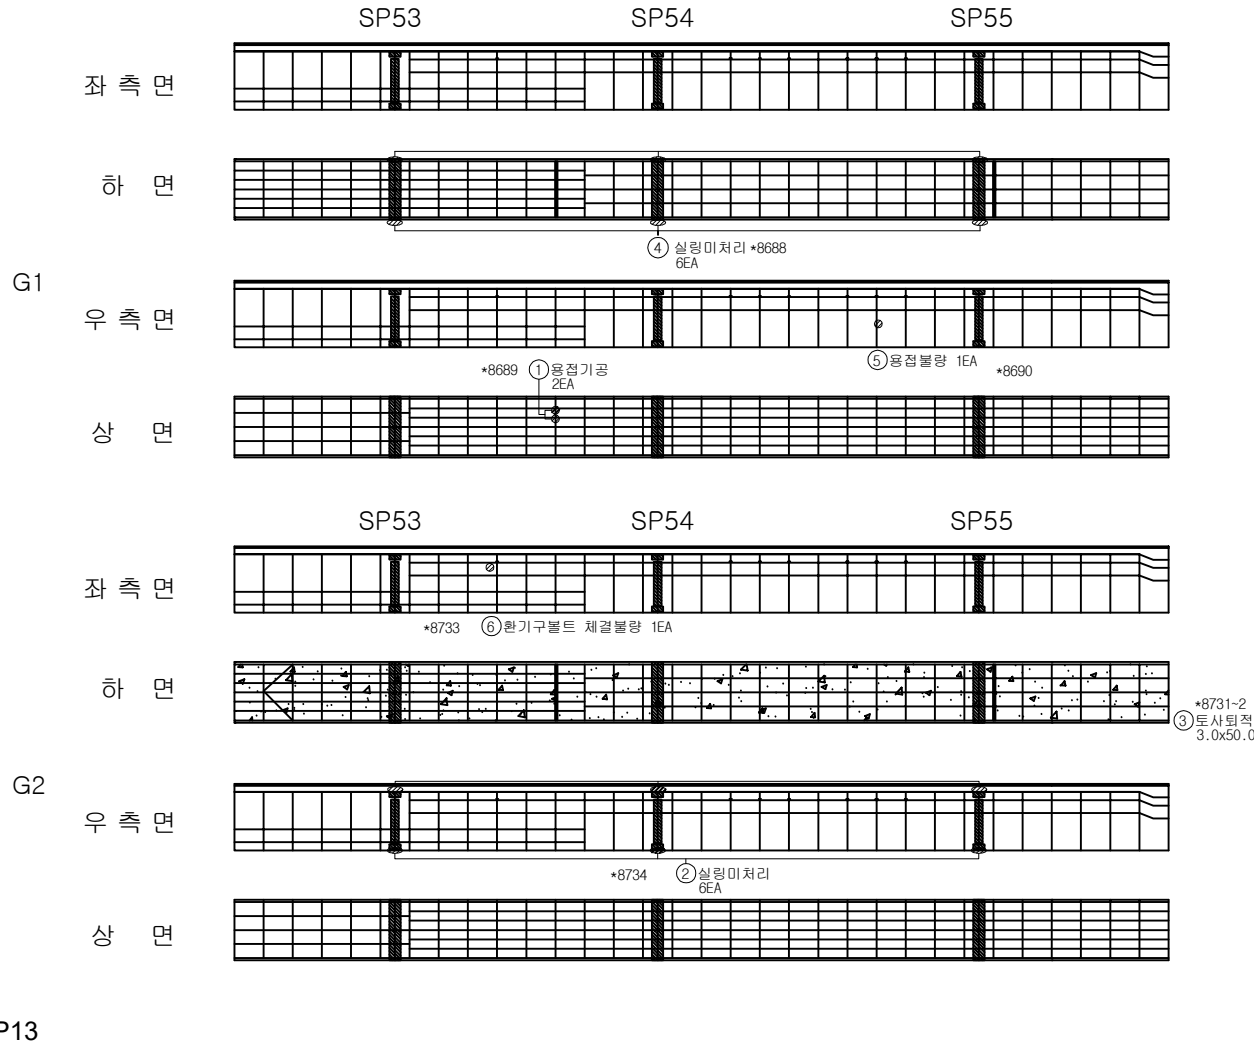


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	거더내부	용접기공				2	EA	2.00
2	기존	거더내부	살림미처리				6	EA	6.00
3	기존	거더내부	토사회적		50.0	3.0	1	m ²	150.00
4	기존	거더내부	살림미처리				6	EA	6.00
5	기존	거더내부	용접불량				1	EA	1.00
6	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				1	EA	1.00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN



SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하) 거더내부 (S14-G1,G2)
도면번호	56

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교량받침	받침플레이트부식				4	EA	4.00	
2	기준	교량받침	받침콘크리트벽태		0.3	0.2	2	m ²	0.12	
3	기준	교량받침	받침콘크리트균열	0.3	0.3		1	m	0.30	
4	기준	교대	보수부재균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
5	기준	교량받침	받침콘크리트균열	0.2	0.4		1	m	0.40	
6	기준	신축이음	신축이음하부누수흔적		9.0		1	m	9.00	
7	기준	교대	벽태		1.8	1.0	1	m ²	1.80	
8	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		1	m	3.00	
9	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20	
10	기준	교대	벽태		2.0	0.5	1	m ²	1.00	
11	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	5.5		1	m	5.50	
12	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.8		1	m	1.80	
13	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	2.0		1	m	2.00	
14	기준	교대	균열(0.3mm이상)	0.3	2.0		1	m	2.00	
15	기준	교대	보수부재균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
16	기준	교대	누수흔적		8.0	1.0	1	m ²	8.00	
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

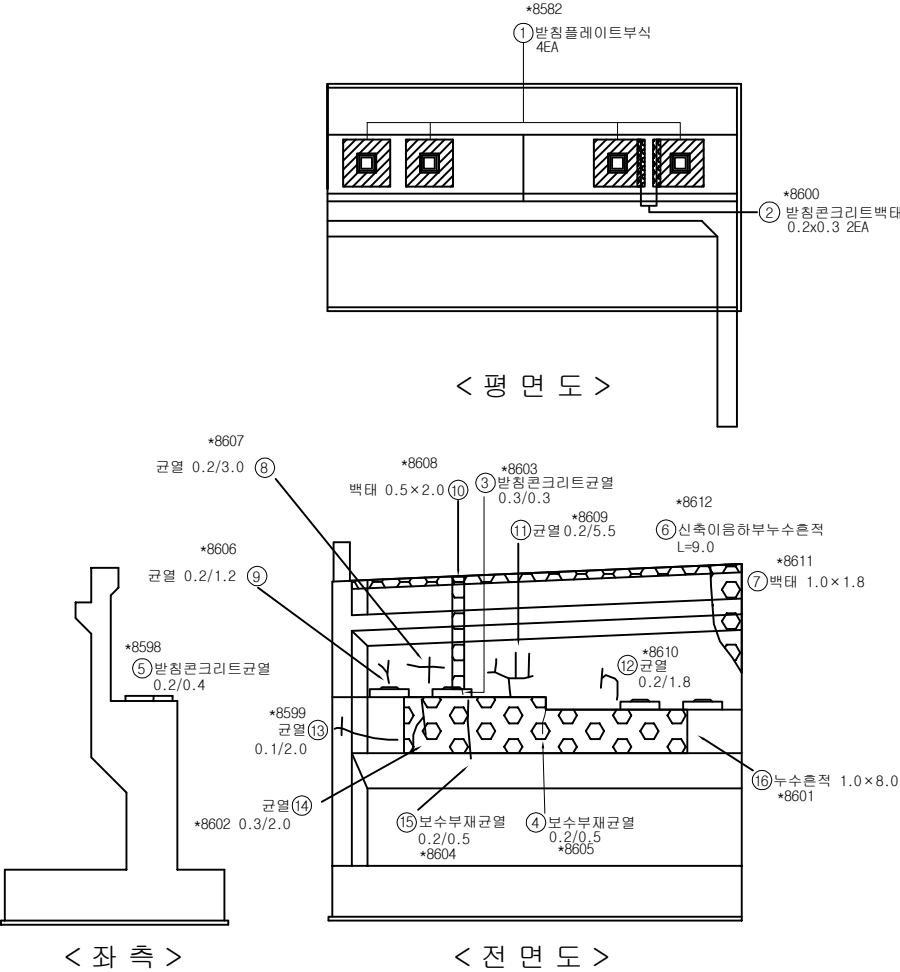

KEY PLAN

SECTION

범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백태		철근물
	철근노출		침하		열화
	부식		자갈, 변형		기타

발주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도46호선 마지교(하)동 4개소
정밀안전점검용역

도면명

창현교(하)교대 A1

도면번호


57

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	망상균열		0.3	0.3	1	m ²	0.09	
2	기존	배수시설	배수관 부식				4	EA	4.00	
3	기존	교각	망상균열		3.5	2.5	1	m ²	8.75	cw=0.1~0.2
4	기존	교각	망상균열		8.0	2.5	1	m ²	20.00	
5	기존	교각	백태		2.5	0.2	1	m ²	0.50	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

↑
청 평


*8775
망상균열 ③
2.5×3.0 cw=0.1~0.2

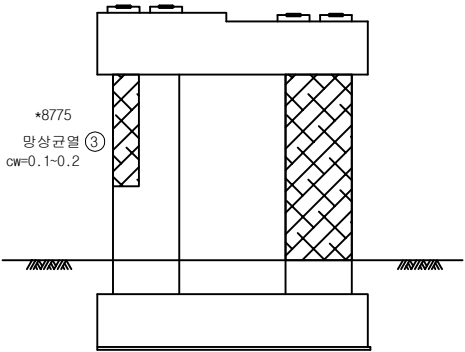

< 배 면 도 >




< 상 면 >



< 하 면 >

↓
서 울

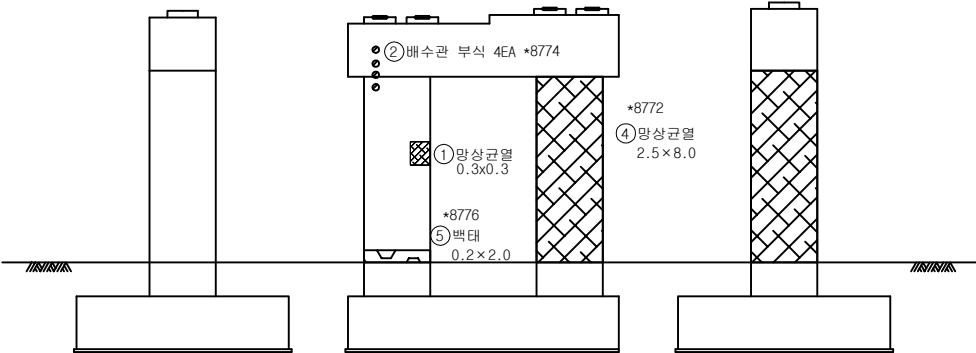


< 전 면 도 >


< 좌 측 >

< 우 측 >

KEY PLAN




SECTION

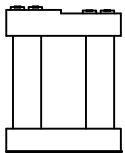


면 례	균열	망상균열	재료분리	발 주 처
	편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
	누수, 습윤부	백태	회색물	용 의 명
	철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
	부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
				창현교(하) 교각 P1
				도면번호
				58

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	교량받침	받침콘크리트 균열		0.2	0.1	1	m	0.02
2	기준	교량받침	받침물탈균열	0.2	0.1		1	m	0.10
3	기준	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.1		1	m	0.10
4	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
5	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
6	기준	교각	누수흔적		2.0	1.0	1	m	2.00
7	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.8		1	m	0.80
8	기준	교각	양상균열		2.0	1.2	1	m	2.40 gw=0.1~0.2
9	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
10	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	2.0		1	m	2.00
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

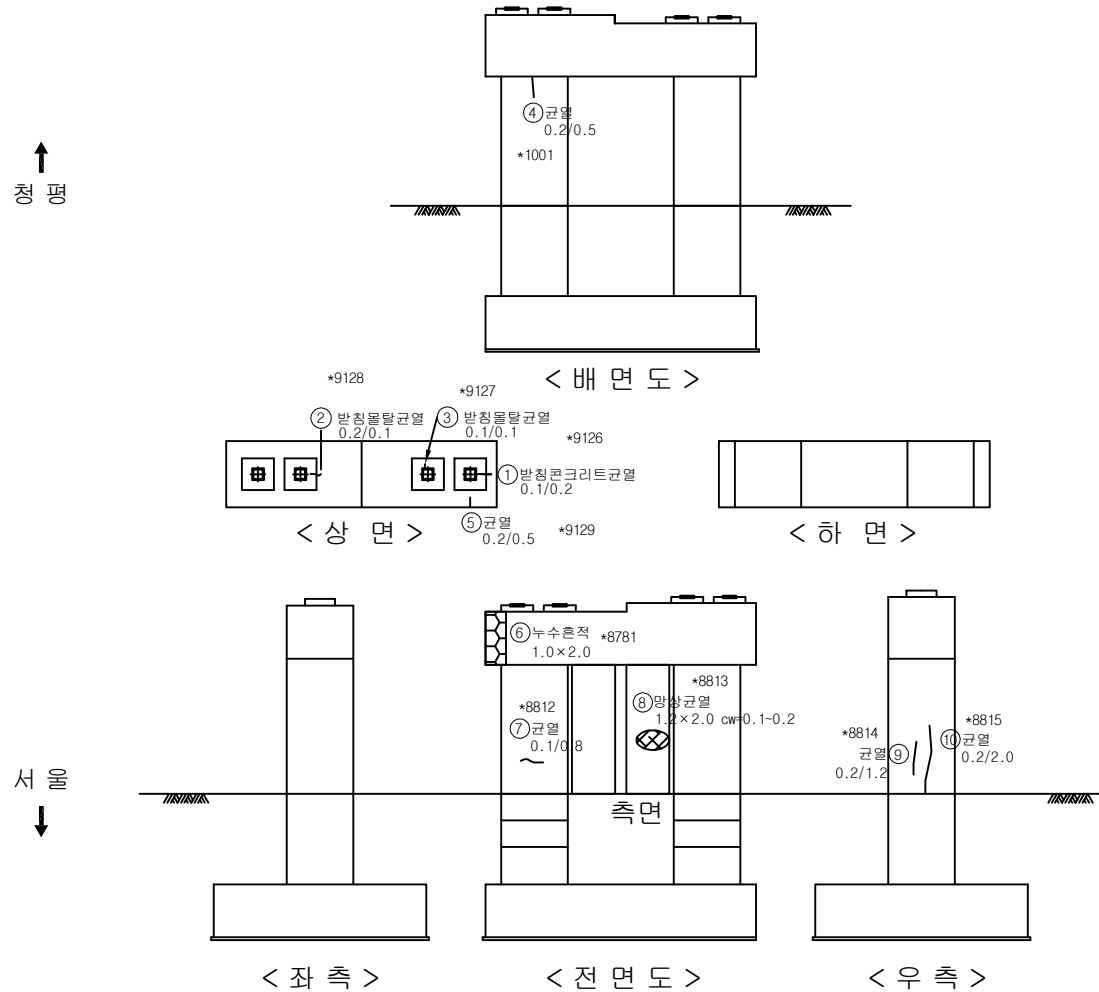

KEY PLAN




SECTION

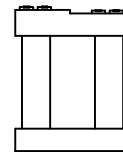

면 례	균열	양상균열	재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
	편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
	누수, 습윤부	백태	회죽물	도면명	창현교(하) 교각 P2
	철근노출	침하	열화	도면번호	59
	부식	좌굴, 변형	기타		


↑
청 평

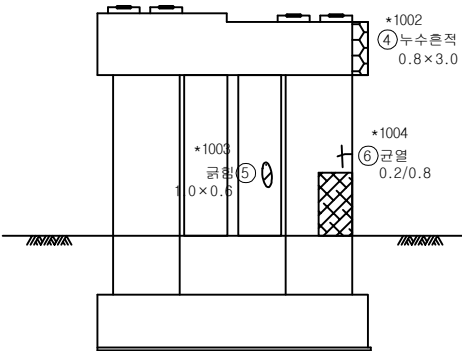

< 배 면 도 >




< 상 면 >



< 하 면 >

↓
서 울

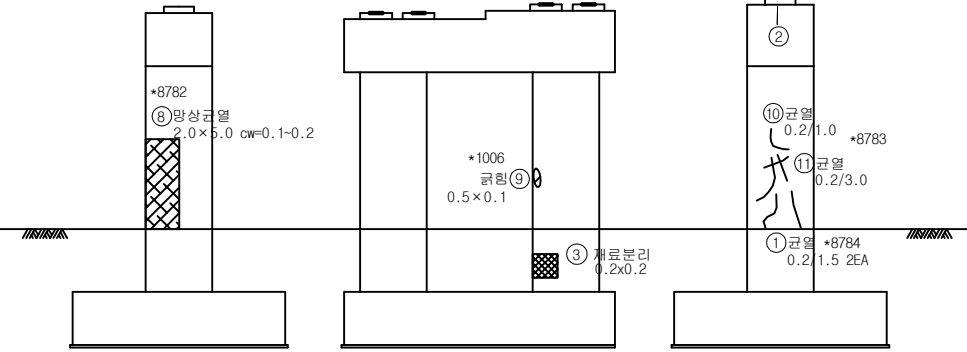

< 좌 측 >


< 전 면 도 >

< 우 측 >


손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기 준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.5		2	m	3.00	
2	기 준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
3	기 준	교각	재료분리		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
4	기 준	교각	누수흔적		3.0	0.8	1	m ²	2.40	
5	기 준	교각	균형		0.6	1.0	1	m ²	0.60	
6	기 준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.8		1	m	0.80	
7	기 준	교각	백태		0.5	1.0	1	m ²	0.50	
8	기 준	교각	양상균열		5.0	2.0	1	m ²	10.00	cw=0.1~0.2
9	기 준	교각	균형		0.1	0.5	1	m ²	0.05	
10	기 준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
11	기 준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	3.0		1	m	3.00	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION

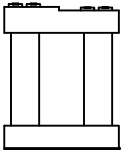

범례


균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	창현교(하) 교각 P3
도 면 번호	60

손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
2	기준	교각	망상균열		4.0	1.2	1	m ²	4.80	
3	기준	배수시설	배수관연결부 부식				1	EA	1.00	
4	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.8		2	m	1.60	
5	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20	
6	기준	교각	망상균열		2.0	1.0	1	m ²	2.00	cw=0.1-0.2
7	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	2.0		1	m	2.00	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


↑
청 평

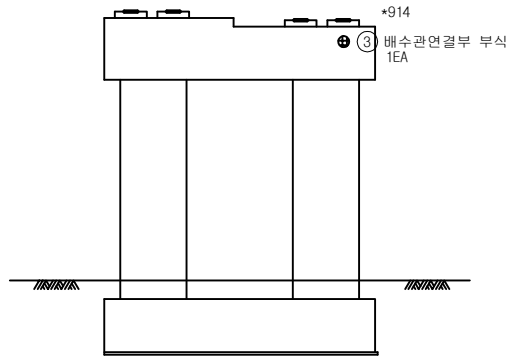

< 배 면 도 >




< 상 면 >



< 하 면 >

↓
서 울

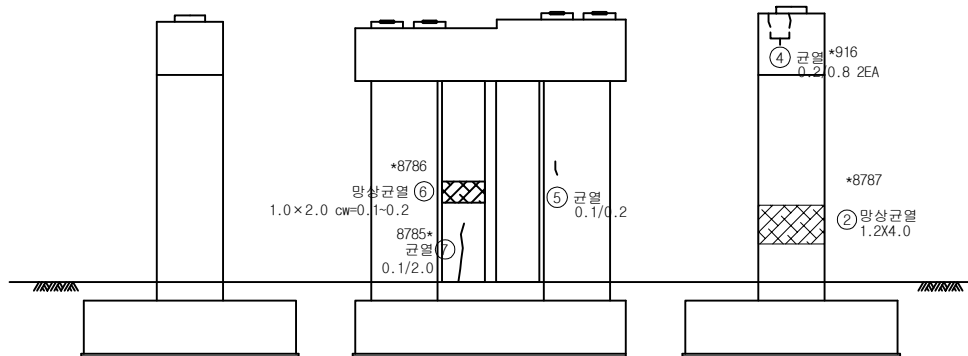


< 좌 측 >


< 전 면 도 >

< 우 측 >

KEY PLAN



SECTION

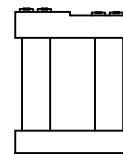


번호	구분	부재	손상내용	손상현황	비고
1	기준	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.1
2	기준	교각	망상균열	4.0	1.2
3	기준	배수시설	배수관연결부 부식	1	EA
4	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.8
5	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.2
6	기준	교각	망상균열	2.0	1.0
7	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	2.0
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	배수시설	배수관연결부 부식				1	EA	1.00	
2	기준	교량받침	받침볼트부식				4	EA	4.00	
3	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40	
4	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
5	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20	
6	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		1	m	3.00	
7	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30	
8	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	m	1.50	
9	기준	교각	망상균열		4.0	2.0	1	m ²	8.00	cw=0.1-0.2
10	기준	교각	균열		0.4	0.2	1	m ²	0.08	
11	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20	
12	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	m	1.50	
13	기준	교각	망상균열		1.0	1.0	1	m ²	1.00	cw=0.1-0.2
14	기준	교각	재료분리		0.1	0.4	1	m ²	0.04	
15	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

↑
청 평

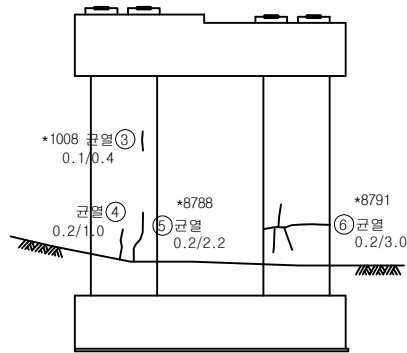


< 배 면 도 >

*901
받침볼트부식 4EA ②




< 상 면 >



< 하 면 >

↓
서 울

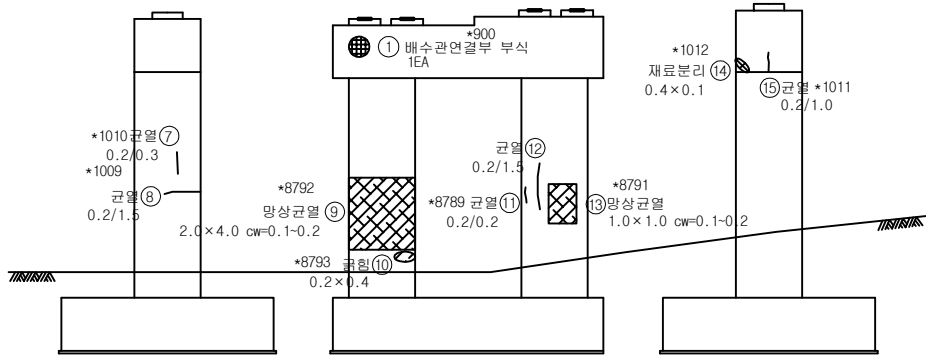


< 좌 측 >


< 전 면 도 >

< 우 측 >

KEY PLAN



SECTION



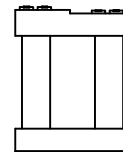


면 레


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하)교각 P5
도면번호	62

손상물량표

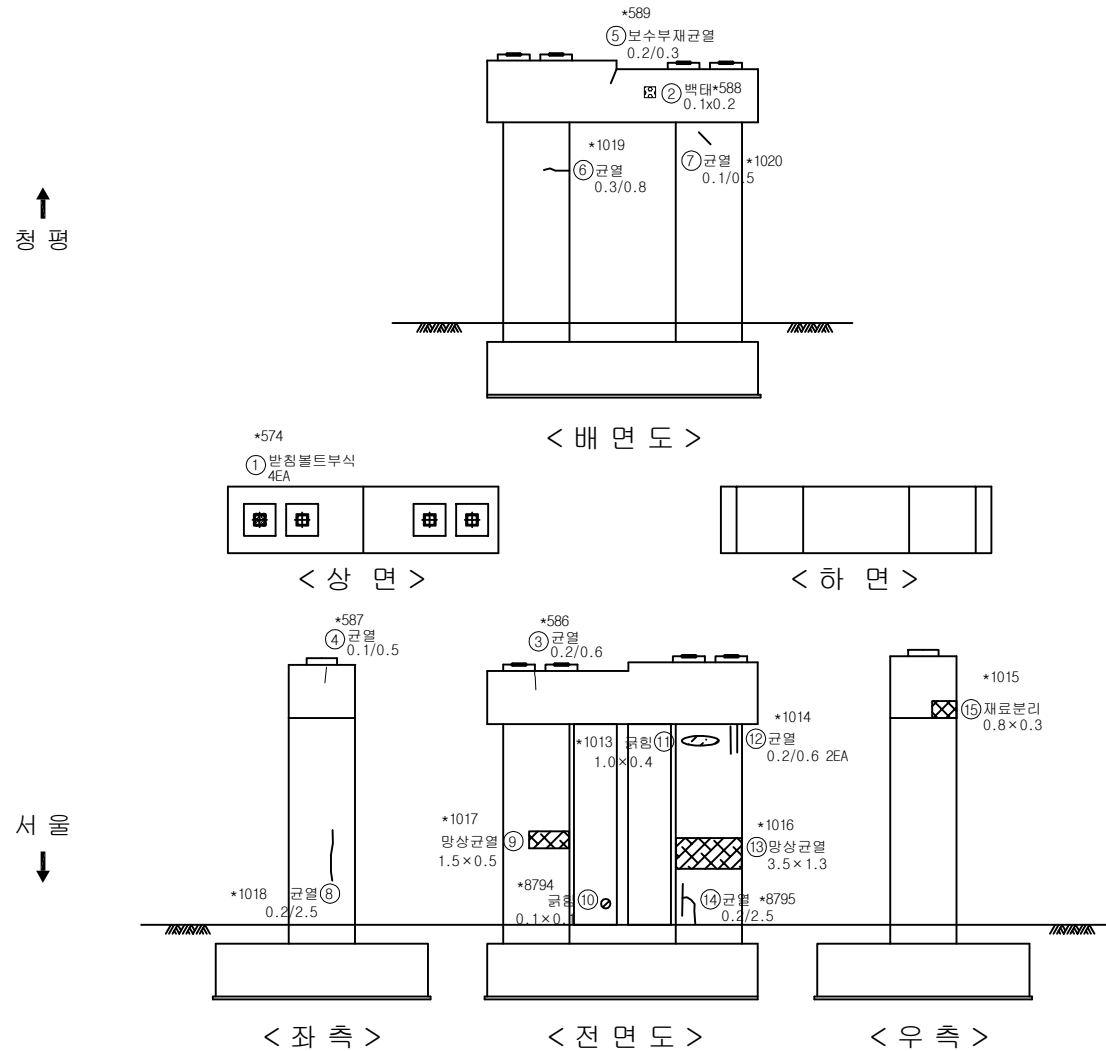[illegible]


SECTION

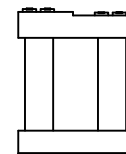

지 관		민 열		민상권열		재료분리	발 주 처	의정부국토관리사무소
		면차, 광동		탄인, 피순		돌고인, 결원	영 역 명	국도46호선 마치고(하)등 4개소 정밀안전점검구역
		수, 습습부		적 단		외격물		
		출근노출		천 하		물 화	도 면 명	
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	63


↑
청 평

↓
서 울

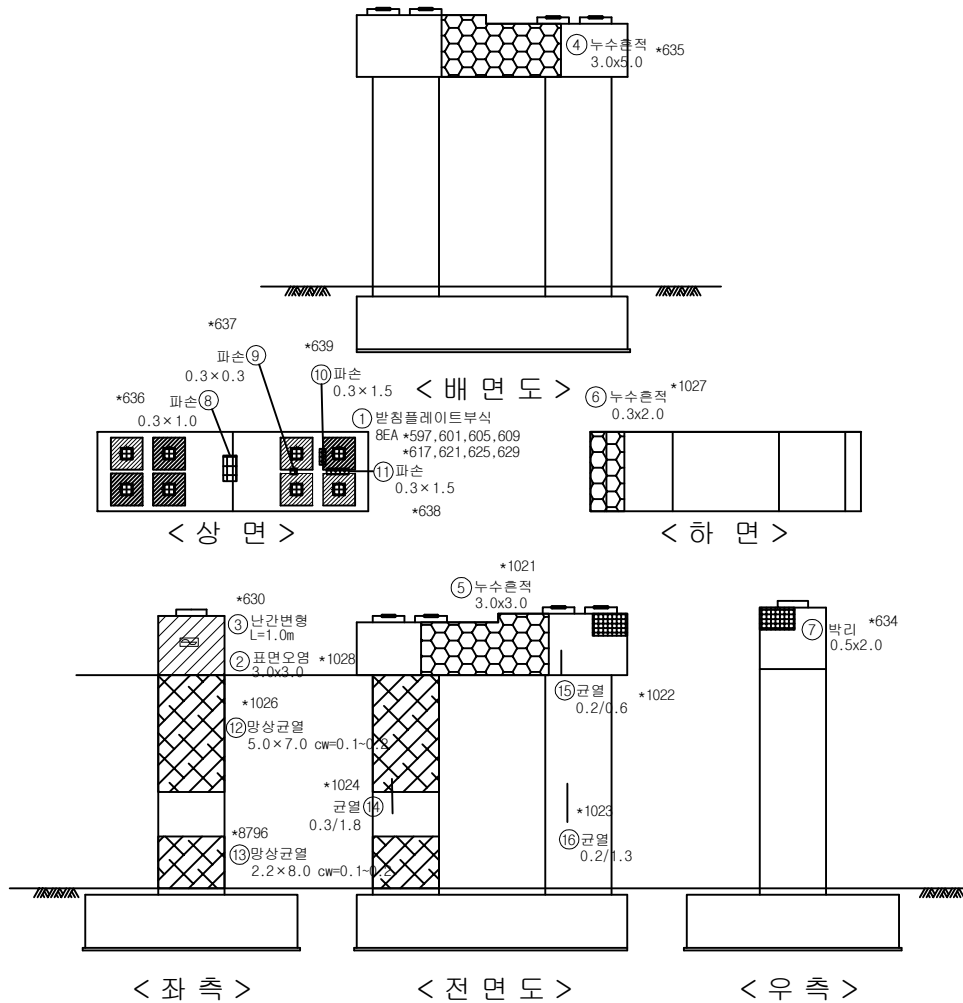


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교량받침	받침플레이트 부식				8	EA	8.00	
2	기존	교각	표면오염		3.0	3.0	1	m ²	9.00	
3	기존	교각	점진난간변형		1.0		1	m	1.00	
4	기존	교각	누수흔적		5.0	3.0	1	m ²	15.00	
5	기존	교각	누수흔적		3.0	3.0	1	m ²	9.00	
6	기존	교각	누수흔적		2.0	0.3	1	m ²	0.60	
7	기존	교각	벽태		2.0	0.5	1	m ²	1.00	
8	기존	교각	파손		1.0	0.3	1	m ²	0.30	
9	기존	교각	파손		0.3	0.3	1	m ²	0.09	
10	기존	교각	파손		1.5	0.3	1	m ²	0.45	
11	기존	교각	파손		1.5	0.3	1	m ²	0.45	
12	기존	교각	망상균열		7.0	5.0	1	m ²	35.00	cw=0.1-0.2
13	기존	교각	망상균열		8.0	2.2	1	m ²	17.60	cw=0.1-0.2
14	기존	교각	균열 (0.3mm이상)	0.3	1.8		1	m	1.80	
15	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60	
16	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.3		1	m	1.30	
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION

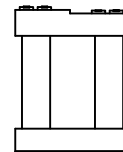


면 레

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하)교각 P7
도면번호	64

청 평


서 울

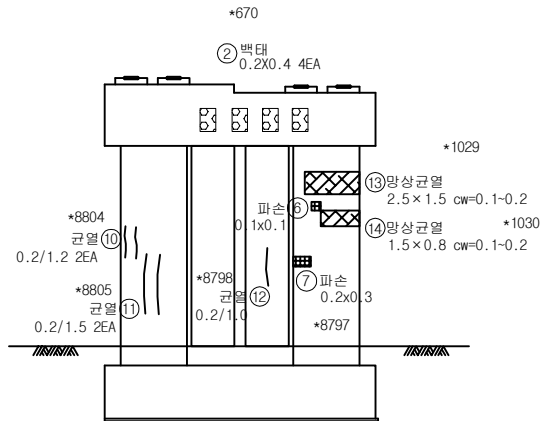


< 배 면 도 >

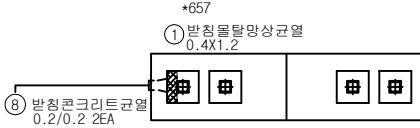

< 상 면 >



< 하 면 >

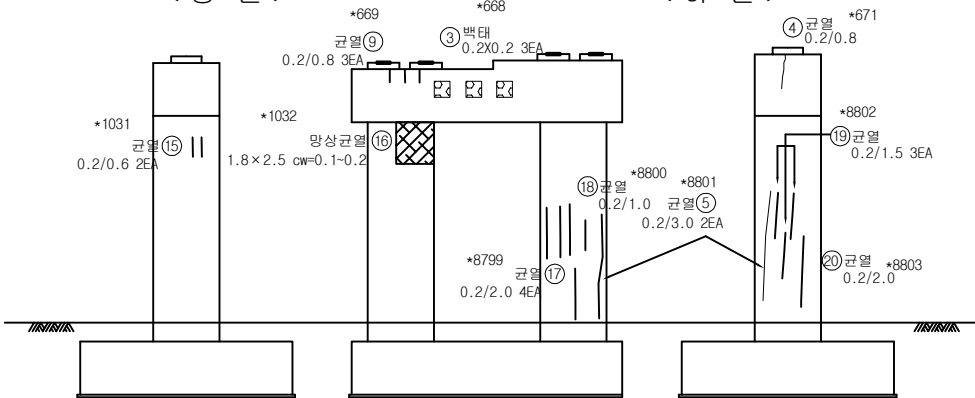


< 좌 측 >


< 전 면 도 >

< 우 측 >

KEY PLAN



SECTION

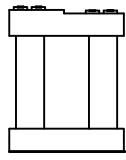


번호	구분	손상현황			비고
		구분	구분	구분	
1	관	관	관	관	의정부국토관리사무소 용역명 국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역 도면명 창현교(하) 교각 P8 도면번호 65
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
2	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
3	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
4	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
5	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
6	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
7	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
8	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
9	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
10	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
11	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
12	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
13	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
14	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
15	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
16	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
17	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
18	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
19	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
20	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
21	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
22	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
23	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
24	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
25	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
26	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
27	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
28	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
29	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
30	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
31	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
32	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
33	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
34	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
35	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
36	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
37	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
38	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
39	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
40	관	관	관	관	
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		
	관	관	관		

손상 물량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교량받침	받침볼트 부식				1	EA	1.00
2	기존	교량받침	받침물탈망상균열		1.2	0.4	1	m	0.48
3	기존	교량받침	받침물탈망상균열	0.2	0.1		3	m	0.30
4	기존	교각	균열(0.3mm이내)	0.2	1.1		1	m	1.10
5	기존	교각	망상균열		8.0	5.0	1	m	40.00 cw=0.1~0.2
6	기존	교각	균열(0.3mm이내)	0.2	0.5		5	m	2.50
7	기존	교각	망상균열		8.0	4.0	1	m	32.00 cw=0.1~0.2
8	기존	배수시설	배수관길이부족				1	EA	1.00
9	기존	교각	표면열화		1.8	1.0	1	m	1.80
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

청 평

서 울

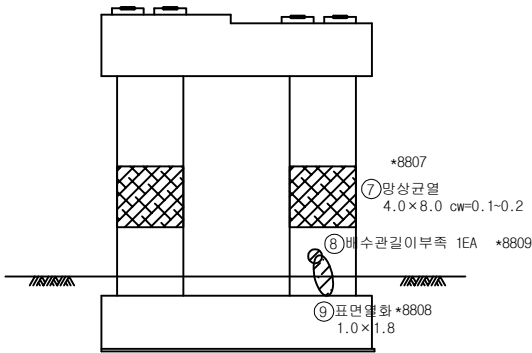


< 배 면 도 >

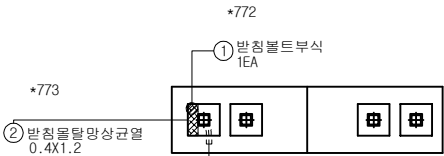


< 상 면 >




< 하 면 >

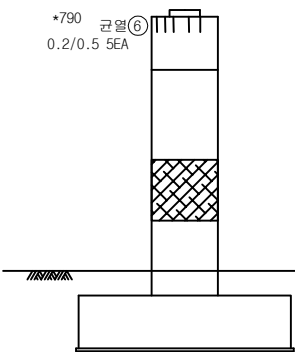

< 좌 측 >

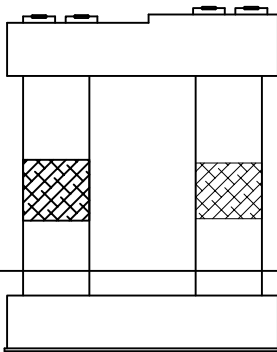


< 전 면 도 >

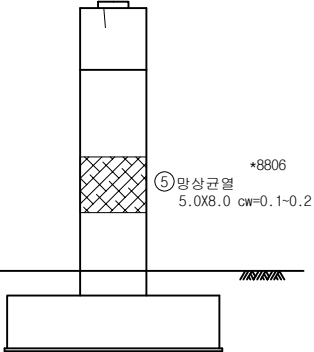


< 우 측 >

KEY PLAN



SECTION

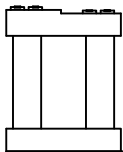


면 례	균열	망상균열	재료분리	발주처
	편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
	누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
	철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
	부식	좌굴, 변형	기타	도면명
				창현교(하)교각 P9
				도면번호
				66

ID: 창현교(하)교 각 (P10) 외 관조사망도

↑
청 평


↓
서 울

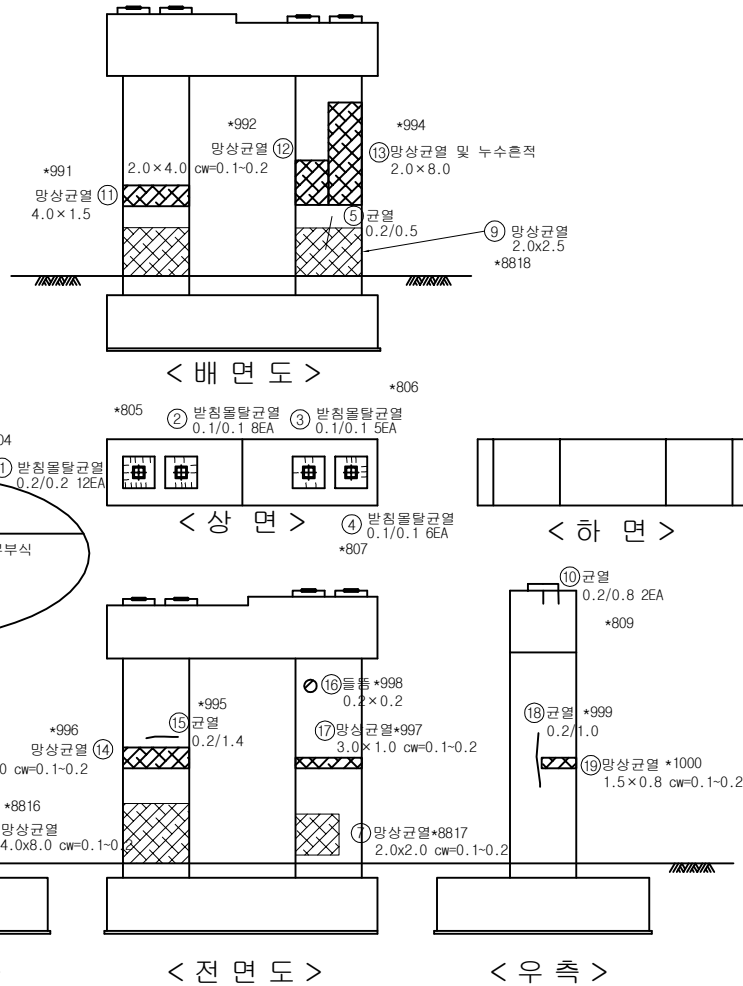


손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교량받침	받침물탈균열	0.2	0.2		12	m	2.40
2	기존	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.1		8	m	0.80
3	기존	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.1		5	m	0.50
4	기존	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.1		6	m	0.60
5	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
6	기존	교각	망상균열		8.0	4.0	1	m ²	32.00 cw=0.1~0.2
7	기존	교각	망상균열		2.0	2.0	1	m ²	4.00 cw=0.1~0.2
8	기존	배수시설	배수관연결부 부식				1	EA	1.00
9	기존	교각	망상균열		2.5	2.0	1	m ²	5.00
10	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		2	m	1.60
11	기존	교각	망상균열		1.5	4.0	1	m ²	6.00
12	기존	교각	망상균열		4.0	2.0	1	m ²	8.00 cw=0.1~0.2
13	기존	교각	망상균열 및 누수흔적		8.0	2.0	1	m ²	16.00
14	기존	교각	망상균열		2.0	3.0	1	m ²	6.00 cw=0.1~0.2
15	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	m	1.40
16	기존	교각	들뜸		0.2	0.2	1	m ²	0.04
17	기존	교각	망상균열		1.0	3.0	1	m ²	3.00 cw=0.1~0.2
18	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
19	기존	교각	망상균열		0.8	1.5	1	m ²	1.20 cw=0.1~0.2
20	기존	배수시설	배수관 길이 부족				1	EA	1.00
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN



SECTION

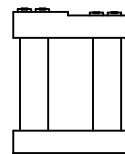


면 레


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	창현교(하)교각 P10
도 면 번호	67

↑
청 평

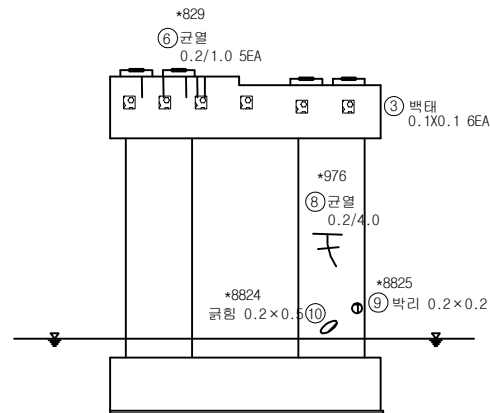


< 배면도 >

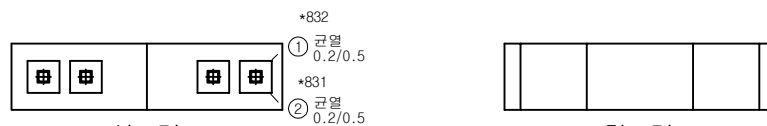

< 상면 >

< 하면 >

↓
서 울

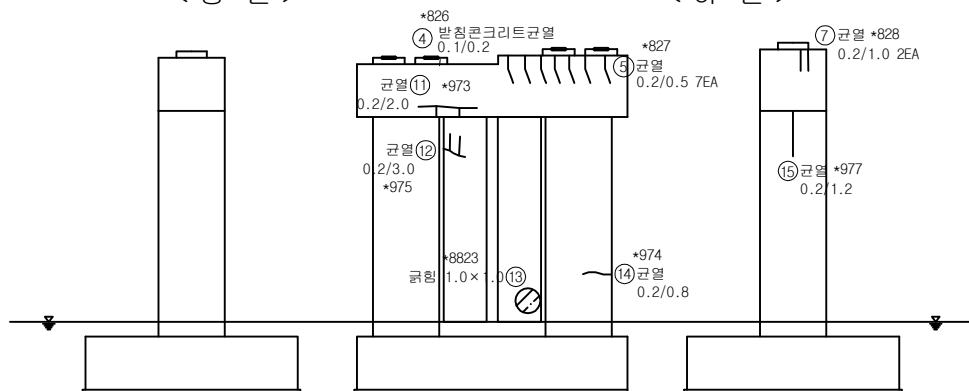


< 좌측 >

< 전면도 >


< 우측 >

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
2	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
3	기존	교각	백태		0.1	0.1	6	m ²	0.06	
4	기존	교각받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		1	m	0.20	
5	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.5		7	m	3.50	
6	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		5	m	5.00	
7	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		2	m	2.00	
8	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	4.0		1	m	4.00	
9	기존	교각	박리		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
10	기존	교각	균열		0.5	0.2	1	m ²	0.10	
11	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	2.0		1	m	2.00	
12	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	3.0		1	m	3.00	
13	기존	교각	균열		1.0	1.0	1	m ²	1.00	
14	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.8		1	m	0.80	
15	기존	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20	
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION

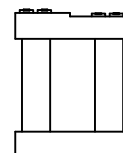


면 례	균열	망상균열	재료분리	발주처
	편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
	누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
	철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
	부식	좌굴, 변형	기타	도면명
				창현교(하)교각 P11
				도면번호
				68

ID: 창현교(하)교 각 (P12) 외관조사망도

손상물량표


↑
청 평

↓
서 울

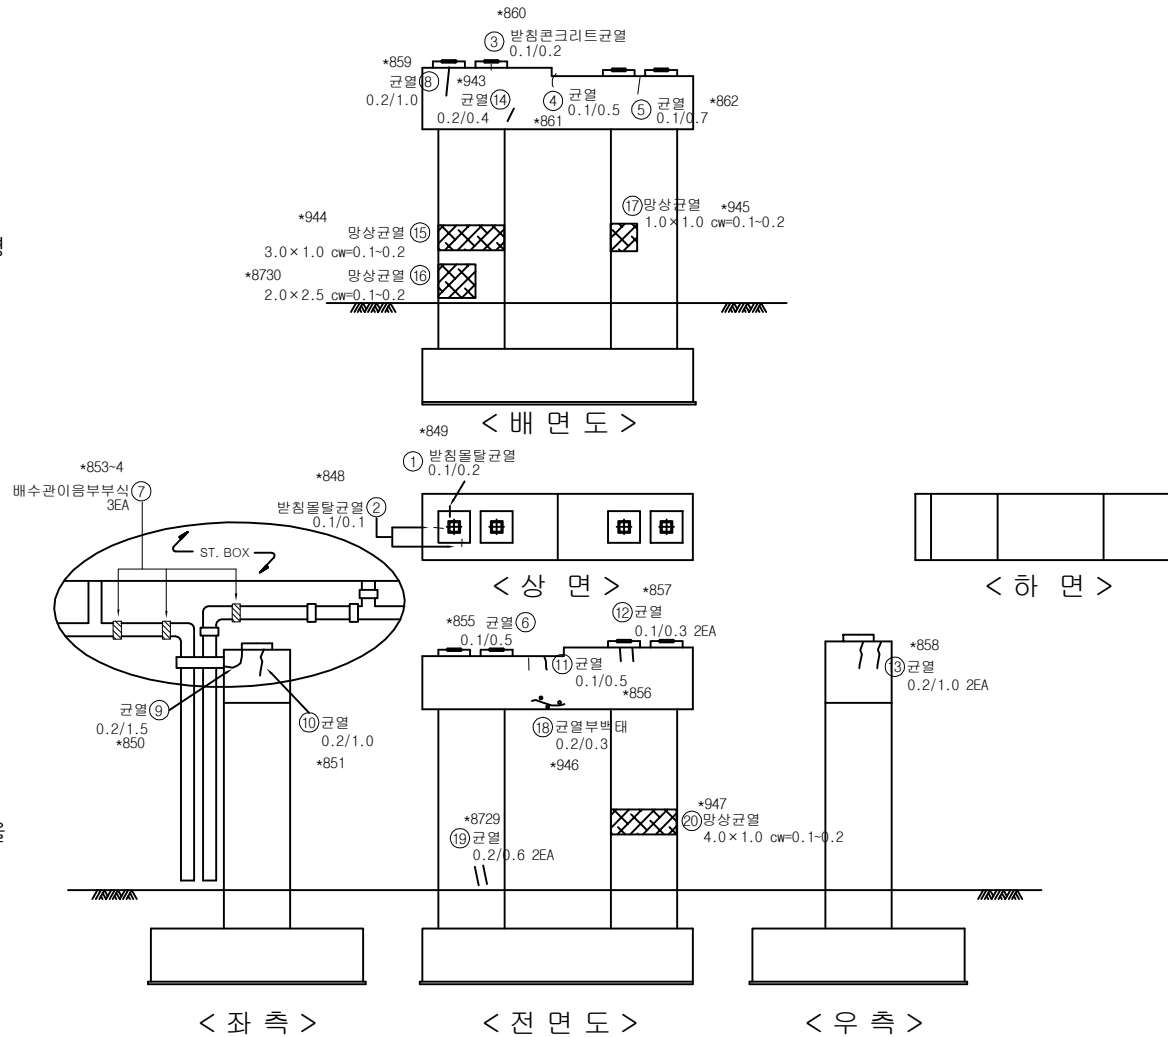


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기준	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.2		1	m	0.20
2	기준	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.1		1	m	0.10
3	기준	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		1	m	0.20
4	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50
5	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.7		1	m	0.70
6	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50
7	기준	배수시설	배수관연결부 부식				3	EA	3.00
8	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
9	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.5		1	m	1.50
10	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
11	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50
12	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.3		2	m	0.60
13	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		2	m	2.00
14	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.4		1	m	0.40
15	기준	교각	망상균열		1.0	3.0	1	m ²	3.00 cw=0.1~0.2
16	기준	교각	망상균열		2.5	2.0	1	m ²	5.00 cw=0.1~0.2
17	기준	교각	망상균열		1.0	1.0	1	m ²	1.00 cw=0.1~0.2
18	기준	교각	균열부백태	0.2	0.3		1	m	0.30
19	기준	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.6		2	m	1.20
20	기준	교각	망상균열		1.0	4.0	1	m ²	4.00 cw=0.1~0.2
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN






SECTION

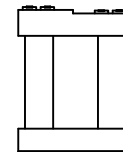


면 면		균열		망상균열		재료분리	발 주 처 의정부국토관리사무소
		편지, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙	용 의 명 국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
		누수, 습윤부		백 태		회죽물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 창 현교(하) 교각 P12
		부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 69

손상물량표

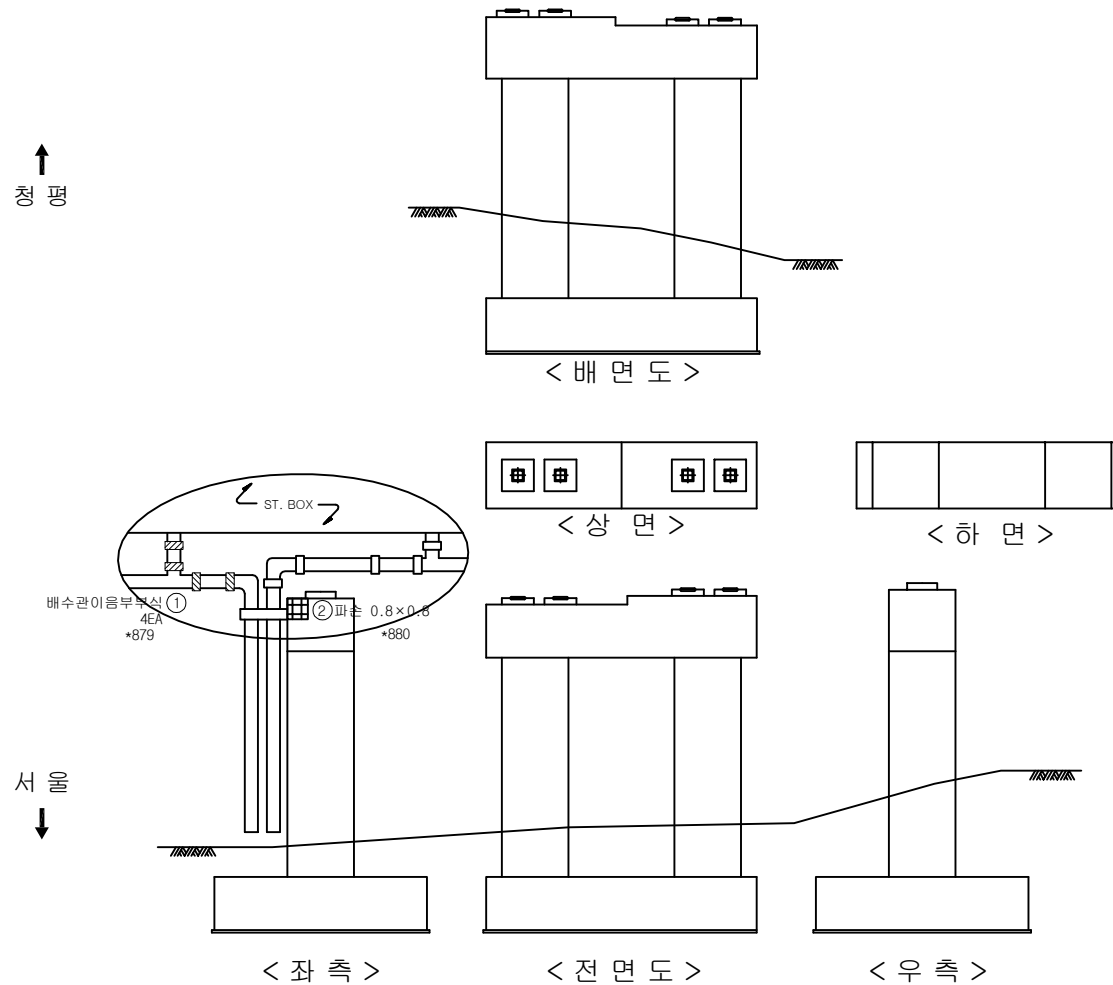
[illegible]

SECTION

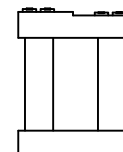


2	70
---	----

	빈 상자		양상강철		재로분리	발 주 처	의정부국도관리사무소
	편지, 광등		벽지, 파스		물고임, 결빙	용 주 명	국도46호선 마치교(하)동 4개소 경밀안전점검구역
	눈, 습설부		토 대		퇴적물		
	철근, 흙		천 하		물 화	도 면 명	창현교(하) 교각 P13
	부식		진흙, 변형		기타	도 면 번호	70

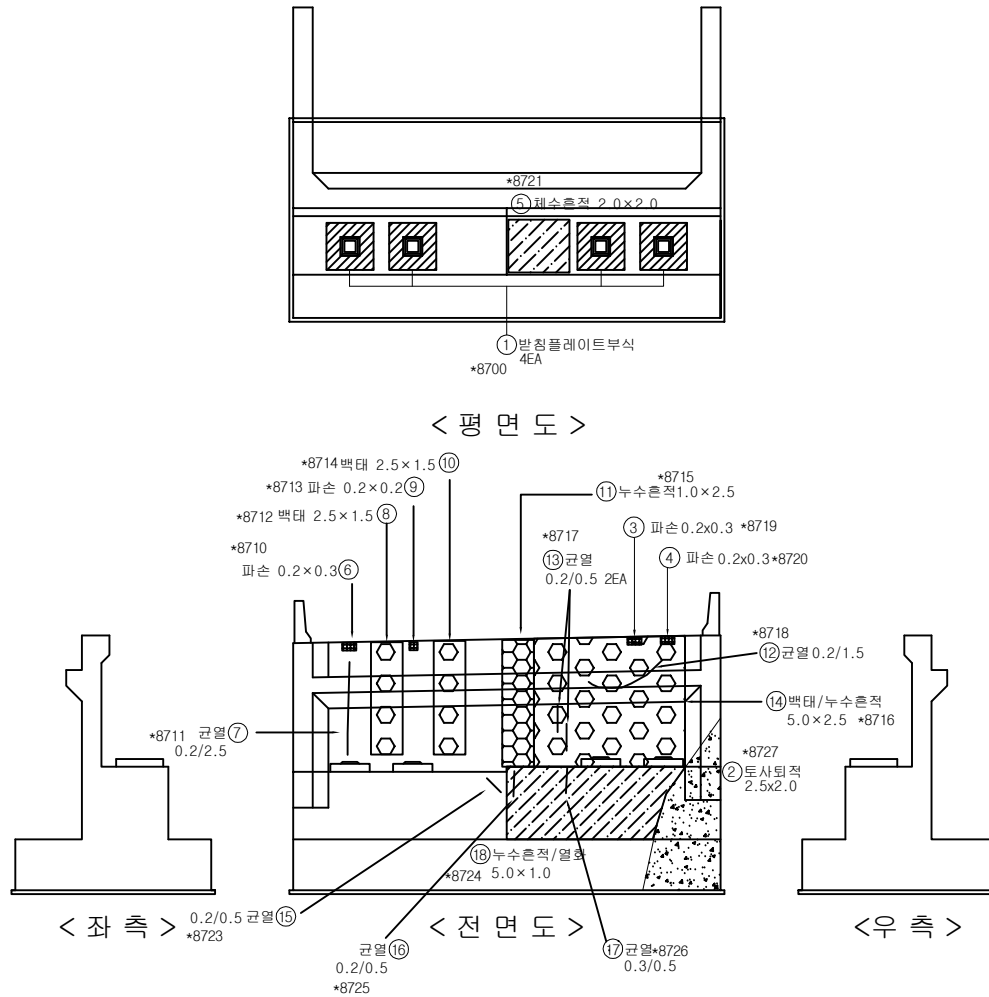


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교량받침	받침플레이트부식				4	EA	4.00	
2	기준	교대	토사회적		2.0	2.5	1	m ²	5.00	
3	기준	교대	파손		0.3	0.2	1	m ²	0.06	
4	기준	교대	파손		0.3	0.2	1	m ²	0.06	
5	기준	교대	채수흔적		2.0	2.0	1	m ²	4.00	
6	기준	교대	파손		0.3	0.2	1	m ²	0.06	
7	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		1	m	2.50	
8	기준	교대	백태		1.5	2.5	1	m ²	3.75	
9	기준	교대	파손		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
10	기준	교대	백태		1.5	2.5	1	m ²	3.75	
11	기준	교대	누수흔적		2.5	1.0	1	m ²	2.50	
12	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	m	1.50	
13	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		2	m	1.00	
14	기준	교대	백태/누수흔적		2.5	5.0	1	m ²	12.50	
15	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
16	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
17	기준	교대	균열(0.3mm이상)	0.3	0.5		1	m	0.50	
18	기준	교대	누수흔적/열화		1.0	5.0	1	m ²	5.00	
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION

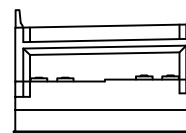

면 레

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(하) 교대 A2
도면번호	71