

서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

외관조사망도


(서부간선지하도로 (성산방향))-1공구

서서울도시고속도로(주)


(주)명성엔지니어링

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소		총합 수량
1	21하	속박부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.5	-	0.50	㎡	1	0.50	2차 보수
2	22하	포장부	포장 파손	-	0.2	0.5	0.10	㎡	2	0.20	
3	23하	속박부	박리	-	0.5	0.5	0.25	㎡	1	0.25	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	
6	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	2	2.00	
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	2	2.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	2	2.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	2	2.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	3	3.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	4	4.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	4	4.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	4	4.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	2	2.00	
20	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	2	2.00	
21	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	3	3.00	
22	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	
23	23하	포장부	포장 파손	-	0.3	0.3	0.09	㎡	1	0.09	
24	23하	천단부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	㎡	1	1.50	
25	23하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	3.0	-	3.00	㎡	1	3.00	
26	23하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	㎡	1	2.00	
27	23하	속박부	박리	-	0.1	0.5	0.05	㎡	1	0.05	
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

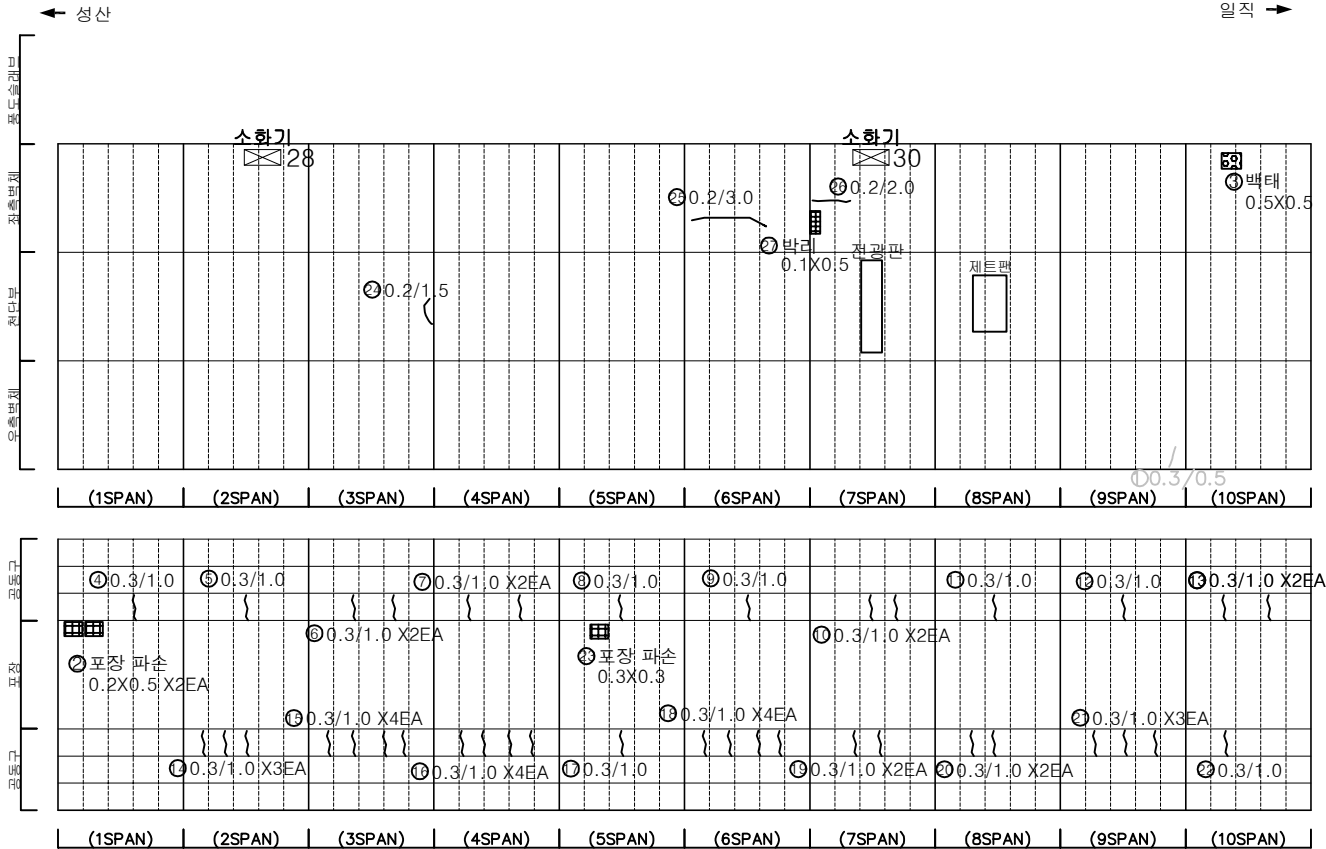

KEY PLAN

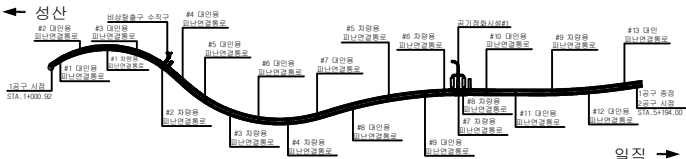

SECTION




균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 1~10구간(성산)
도면번호	01

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22하	측벽부	벽태	-	0.3	0.5	0.15	m ²	1	0.15	
2	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
3	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
6	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	4	4.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
20	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
21	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
22	23하	포장부	포장 파손	-	0.3	0.5	0.15	m ²	1	0.15	
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

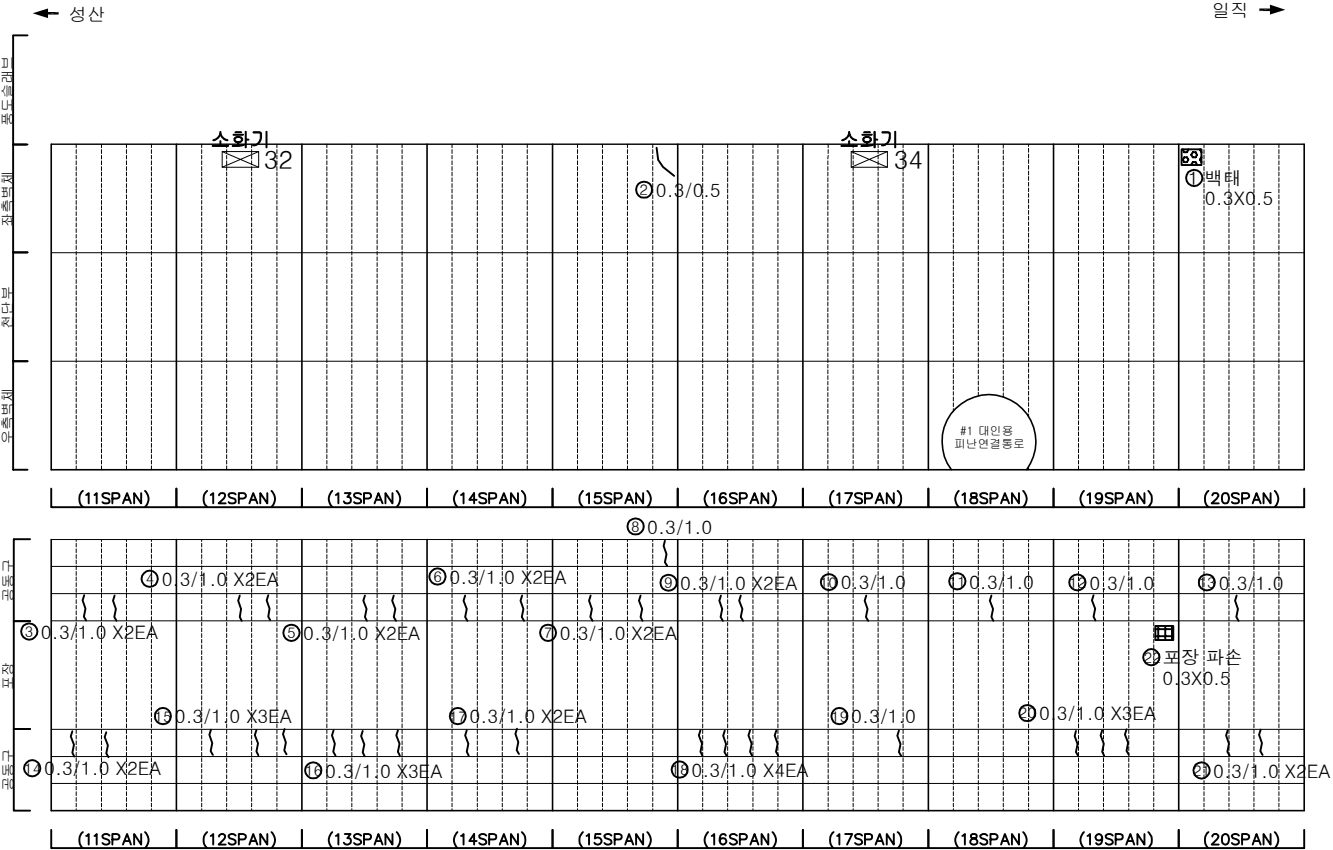

KEY PLAN

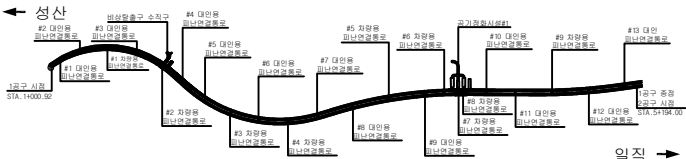

SECTION

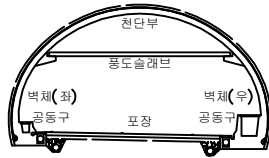


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 11~20구간(성산)
도 면 번호	02

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
3	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
20	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
21	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

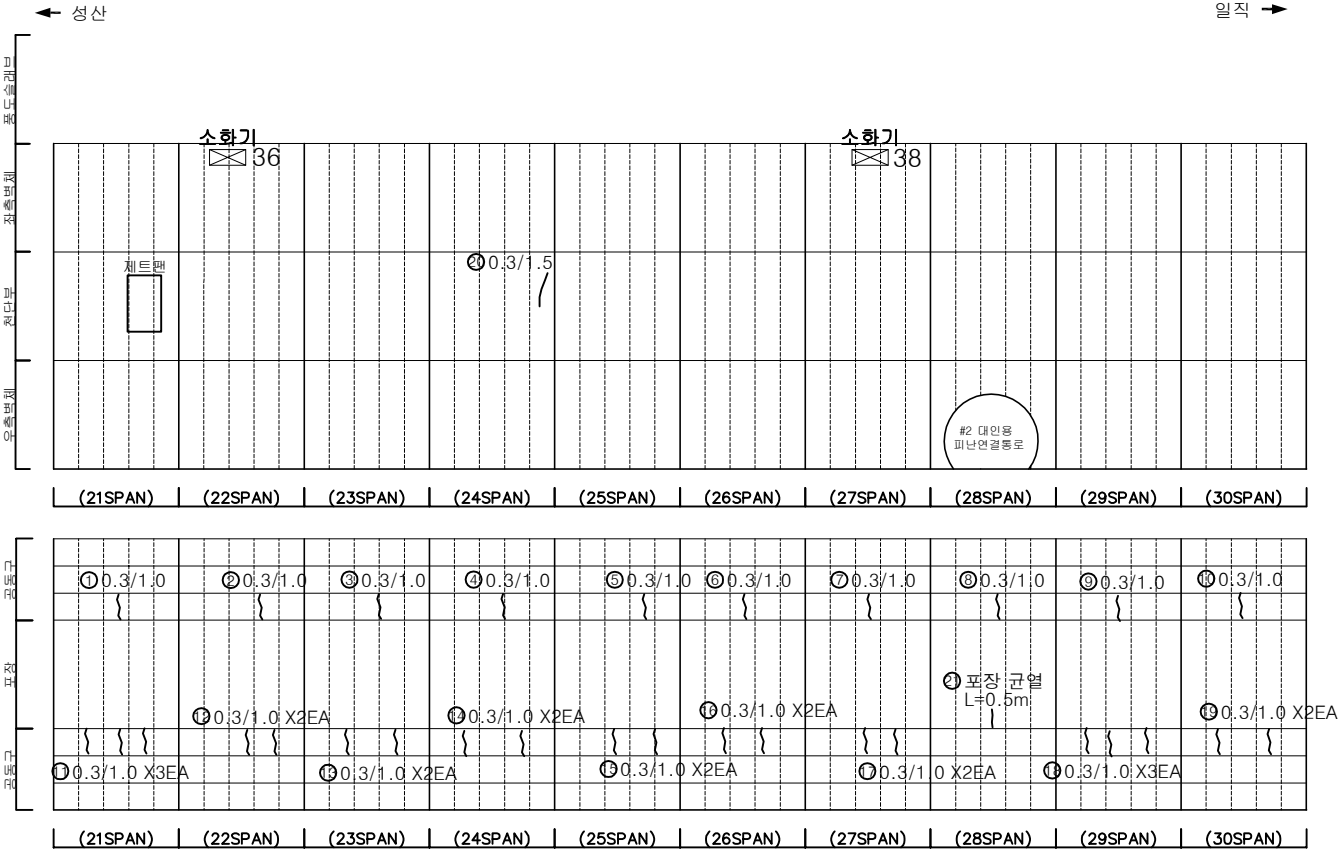

KEY PLAN

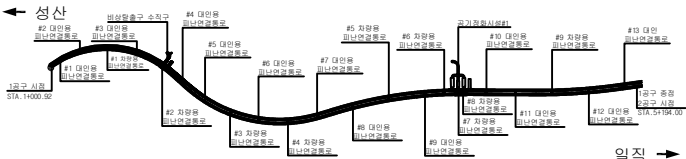

SECTION

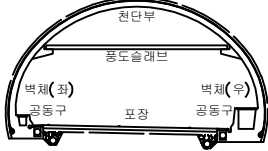


범례

	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		바리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	침하노출		침하		열화
	부식		파괴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 21~30구간(성산)
도면번호	03

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
2	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	3.5	-	3.50	m	1	3.50	
3	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
20	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
21	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
22	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
23	23하	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
24	23하	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

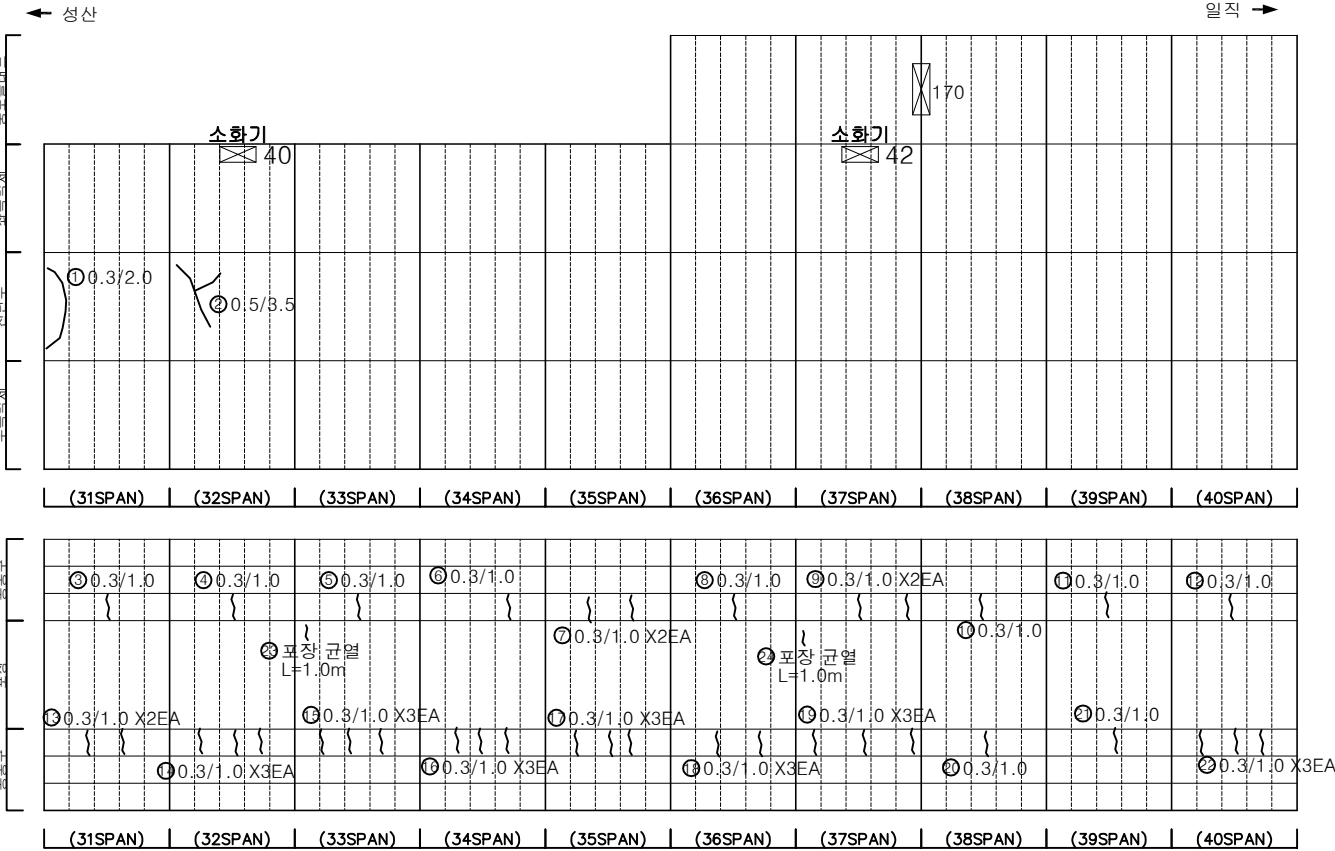

KEY PLAN

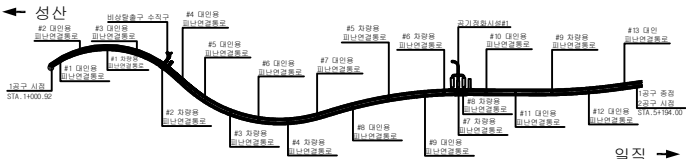

SECTION



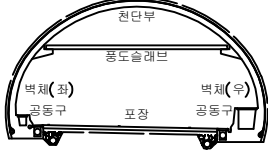


범례

	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	침하노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 31~40구간(성산)
도면번호	04

손 상 물 량 표

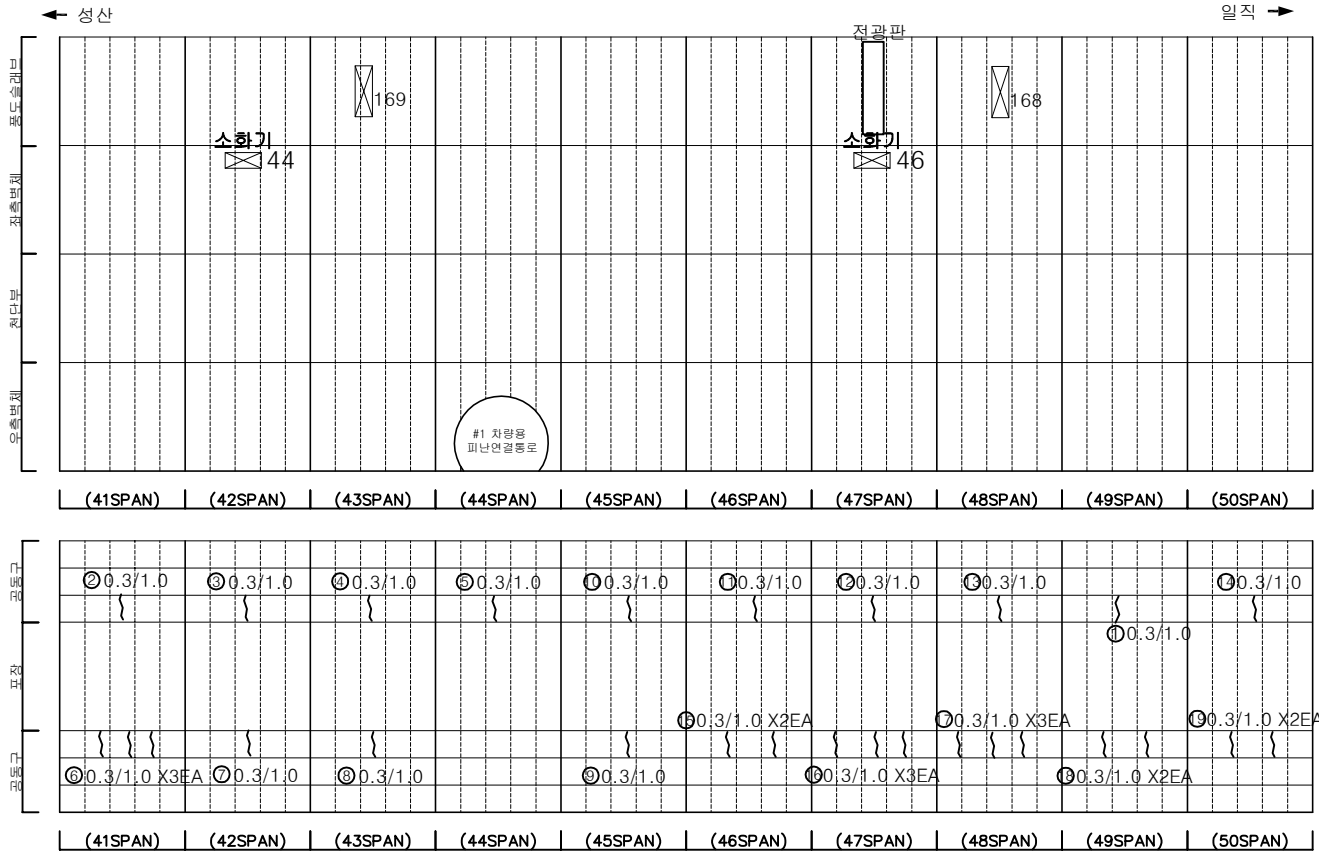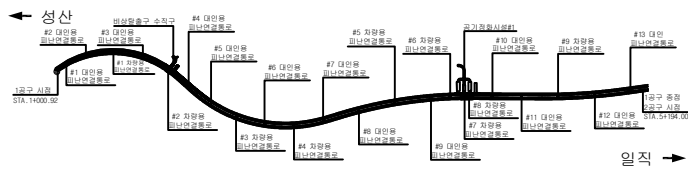[illegible]

SECTION




品名	単位	数量
...	...	...


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	면치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 슬롯부		백 테		퇴적물	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 05

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23상	천단부	흩손	-	0.2	0.2	0.04	m	1	0.04	23'하 보강
2	23상	천단부	균열	-	0.1	0.5	0.05	m	1	0.05	23'하 보강
3	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
20	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	4	4.00	
21	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

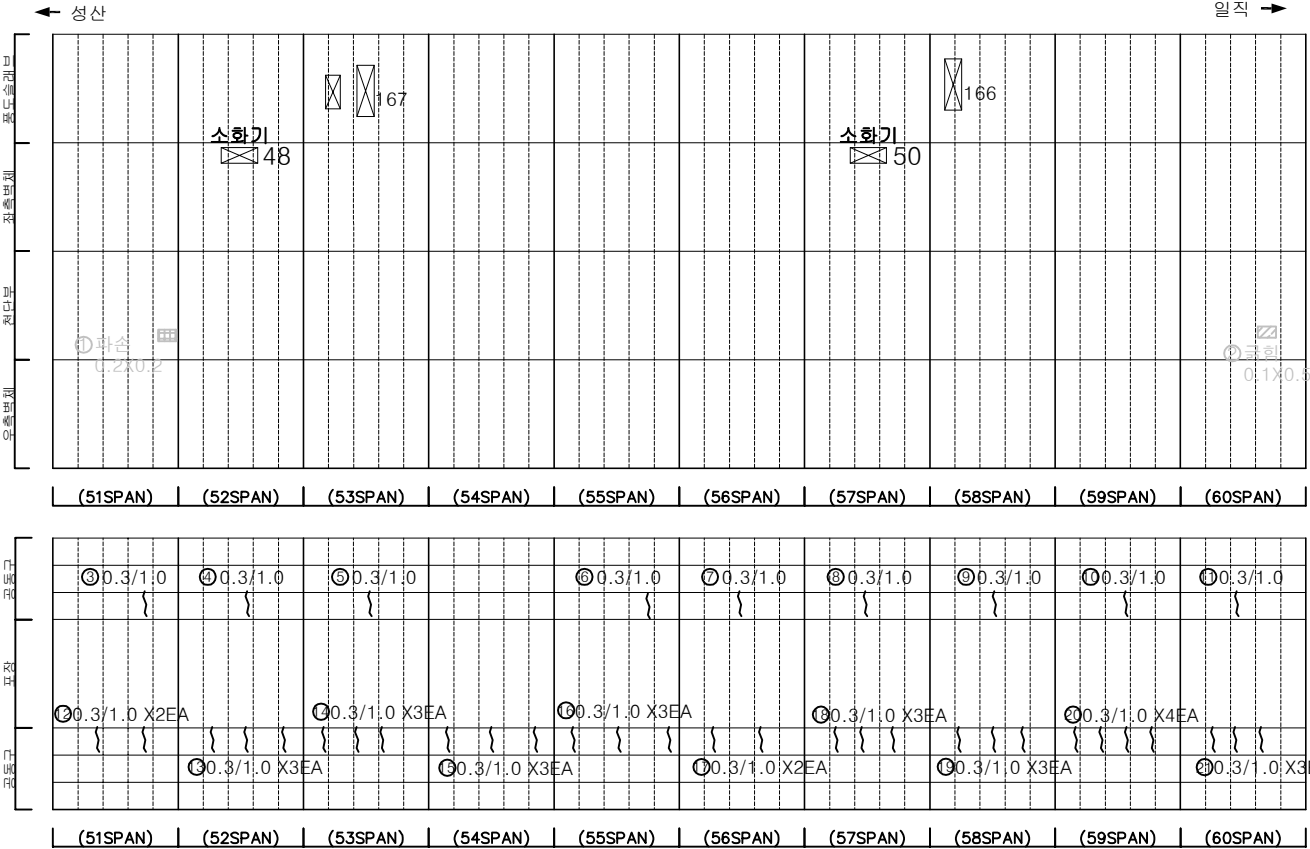

KEY PLAN

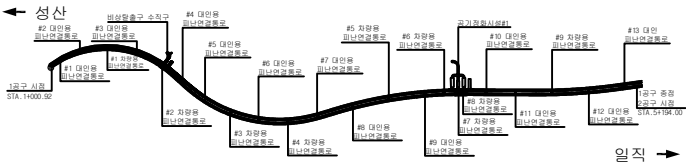

SECTION

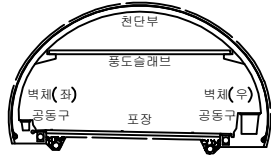


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 51~60구간(성산)
도 면 번호	06

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
3	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

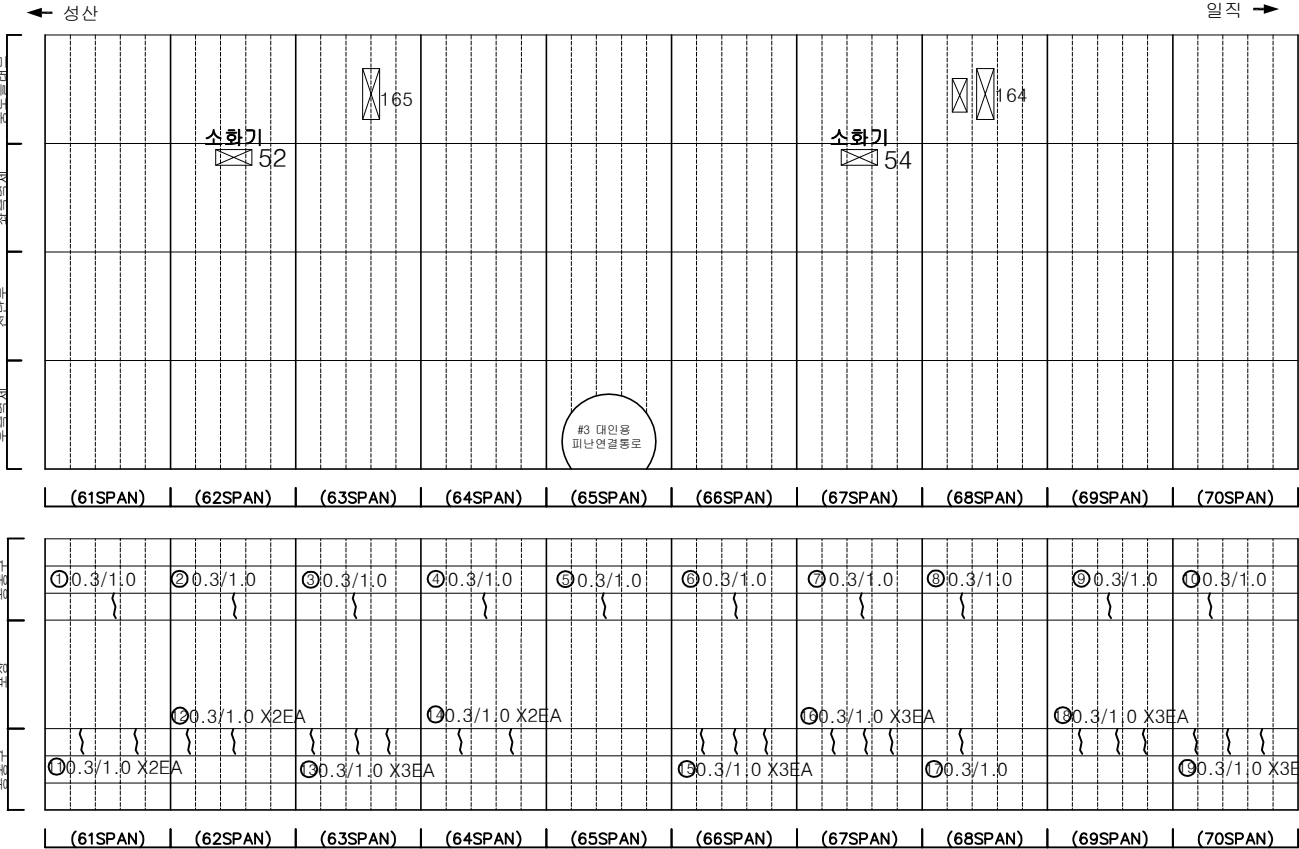

KEY PLAN

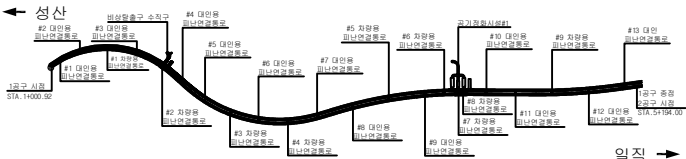

SECTION

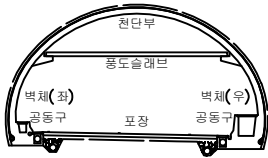


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		바리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 61~70구간(성산)
도 면 번호	07

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
3	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
20	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
21	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

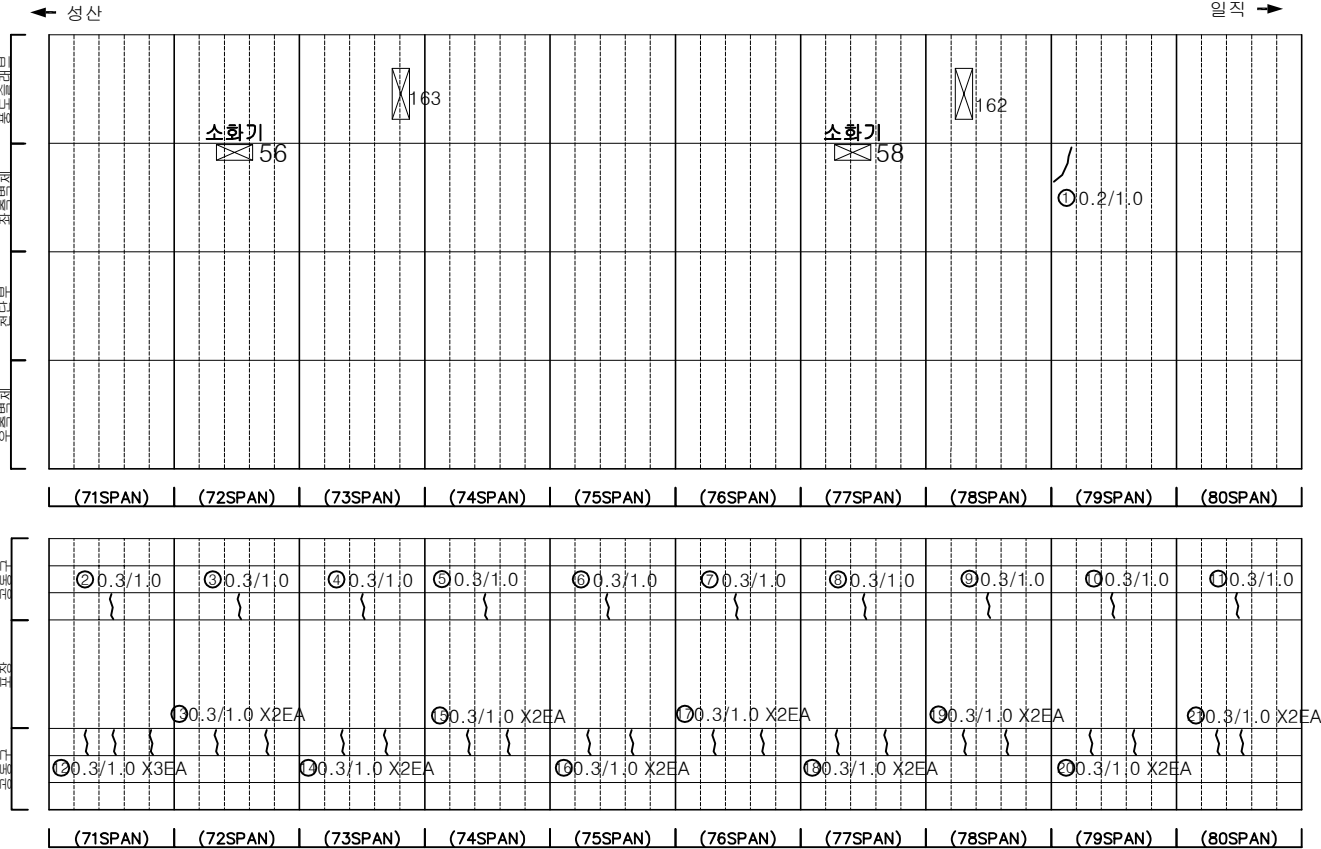

KEY PLAN

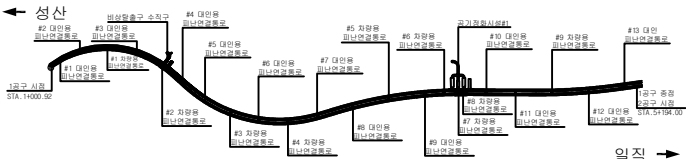

SECTION


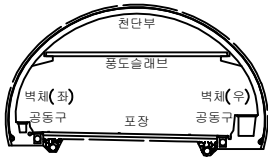


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 71~80구간(성산)
도면번호	08

손 상 물 량 표

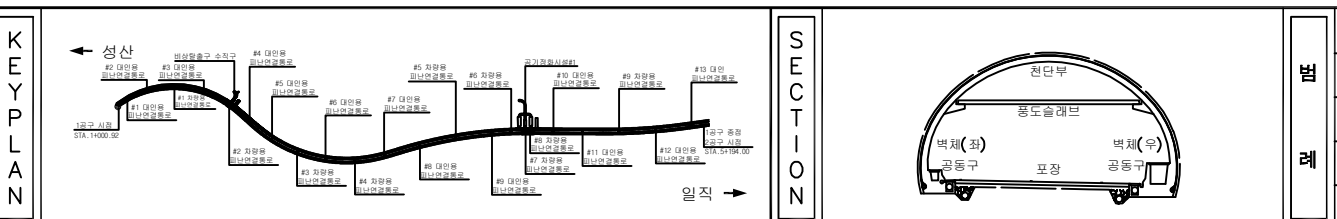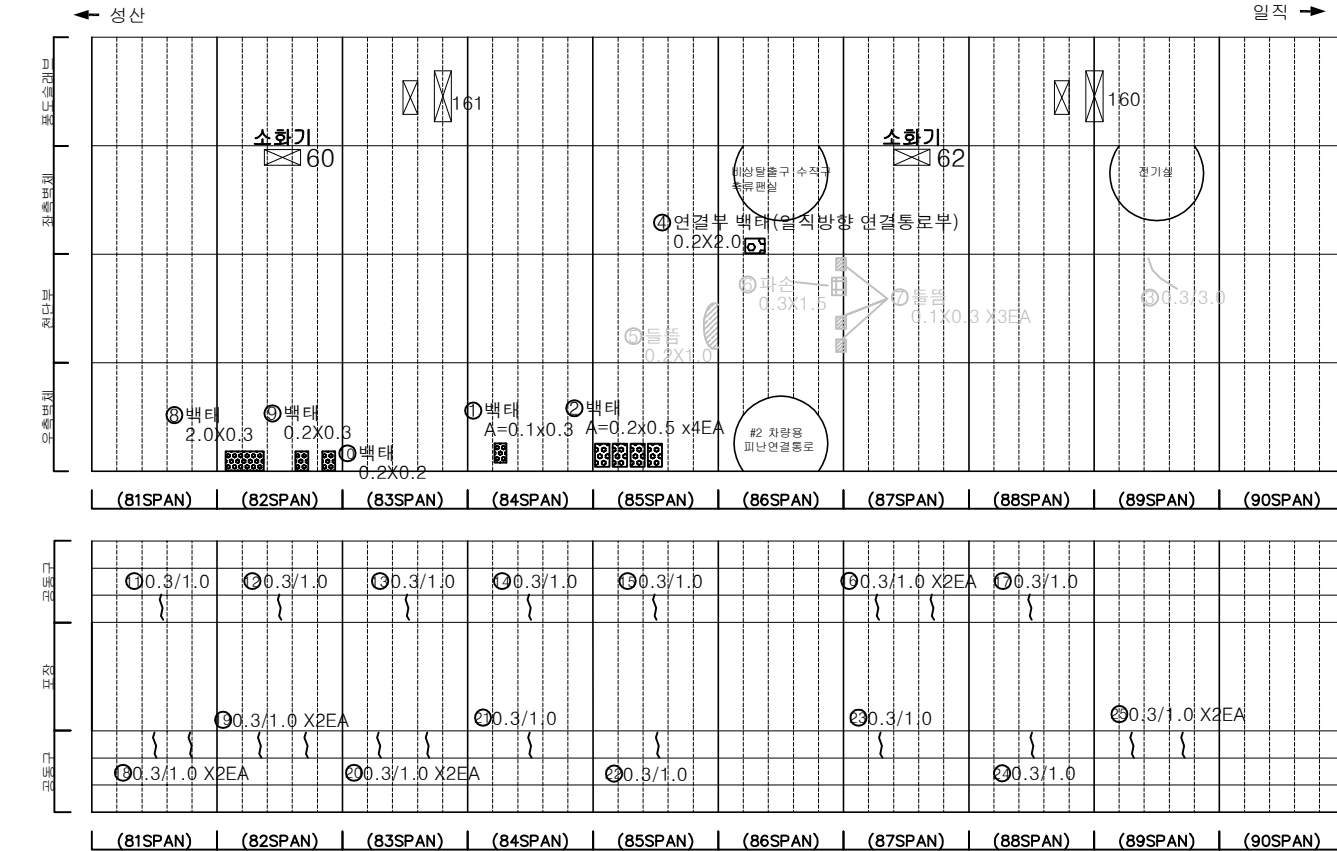
[illegible]

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	2.0	-	2.00	m	1	2.00	2차 보강
2	22상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	2차 보강
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	9.00	2차 보강
4	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	23하	천단부	균열	-	1.0	0.1	0.10	m ²	1	0.10	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
20	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
21	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
22	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
23	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
24	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
25	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
26	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
27	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

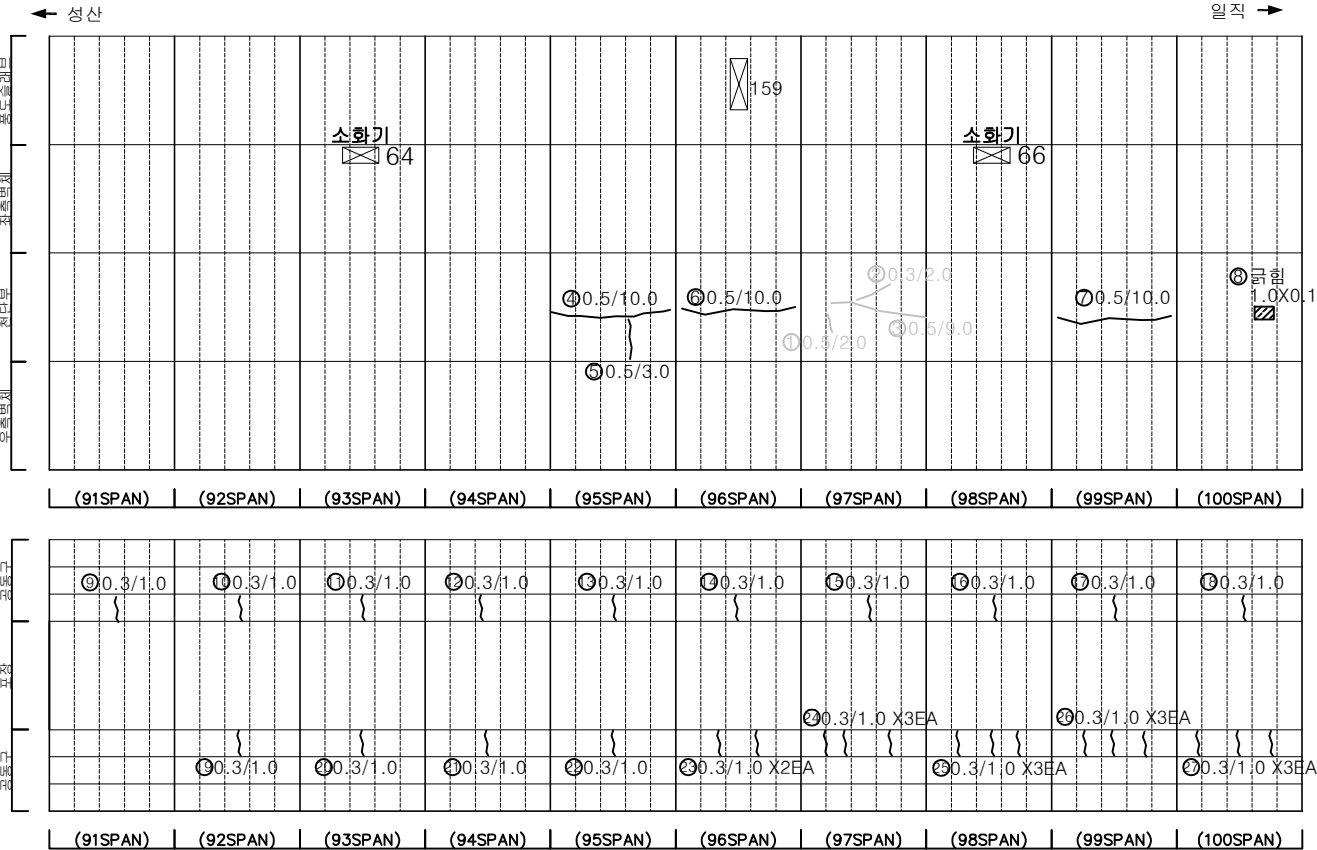

KEY PLAN

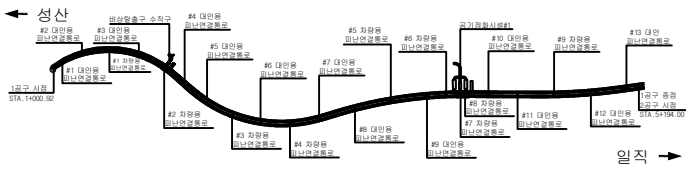

SECTION

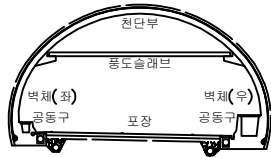


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 91~100구간(성산)
도면번호	10

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보강
3	22상	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	-	-	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보강
4	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	6.0	-	6.00	m	1	6.00	23'하 보강
5	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	4.0	-	4.00	m	1	4.00	
6	23하	천단부	벽체	-	0.2	1.0	0.20	m ²	1	0.20	
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	13.0	-	13.00	m	1	13.00	
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	m	2	12.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
20	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
21	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
22	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
23	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
24	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
25	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
26	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
27	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
28	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

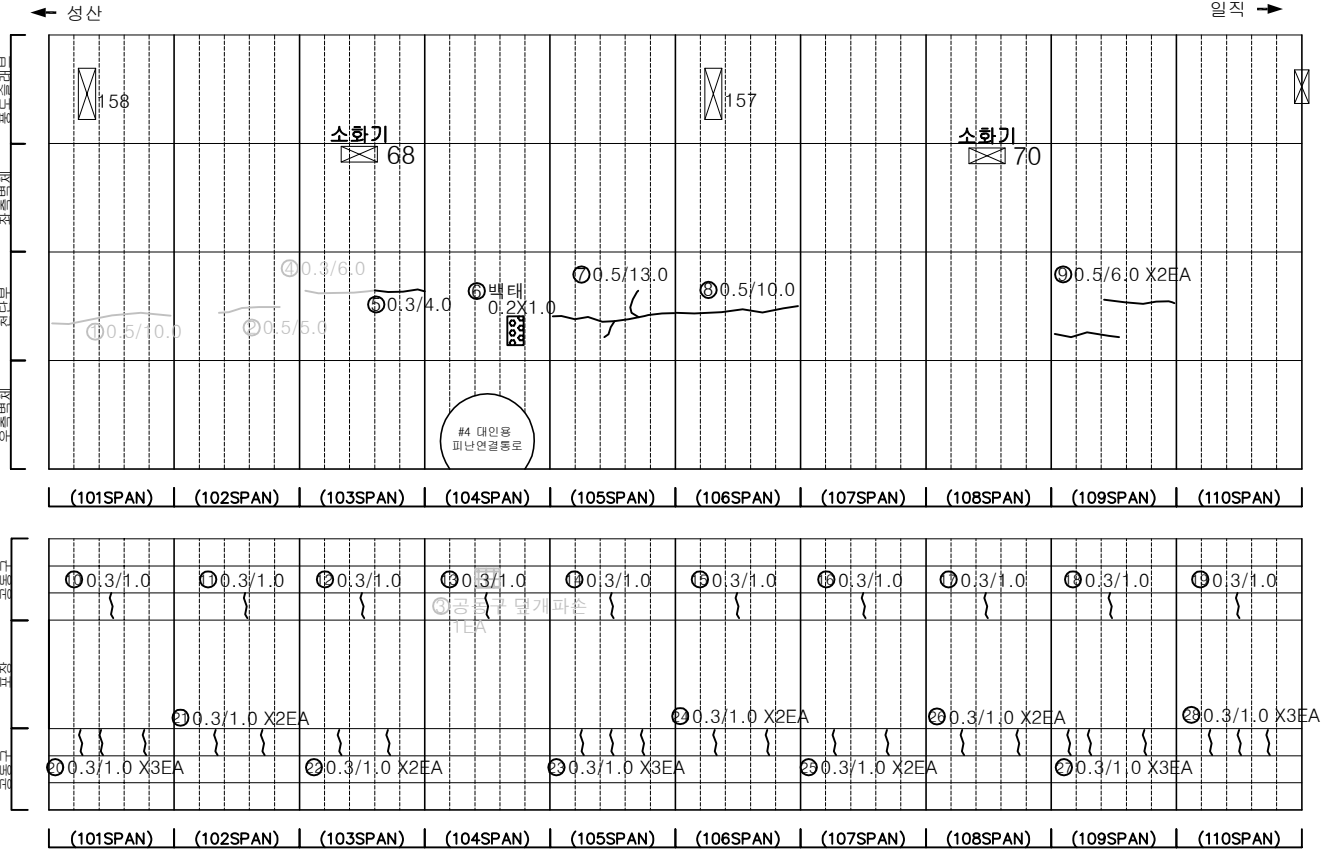

KEY PLAN

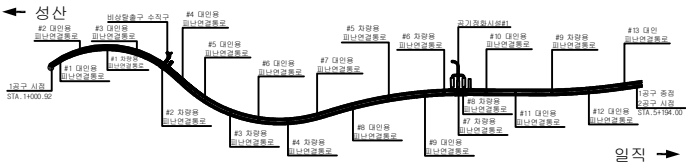

SECTION

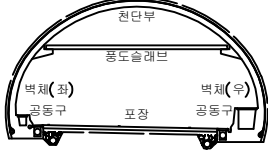


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		바리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 101~110구간(성산)
도 면 번호	11

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'상 보수
2	22년	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22년	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
4	22년	공동구	공동구 덮개 파손				1.00	EA	1	1.00	23'상 보수
5	22년	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
6	23년	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m		10.00	23'상 보수
7	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
14	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
15	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
16	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
17	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
18	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
19	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
20	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
21	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
22	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
23	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
24	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
25	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
26	23년	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

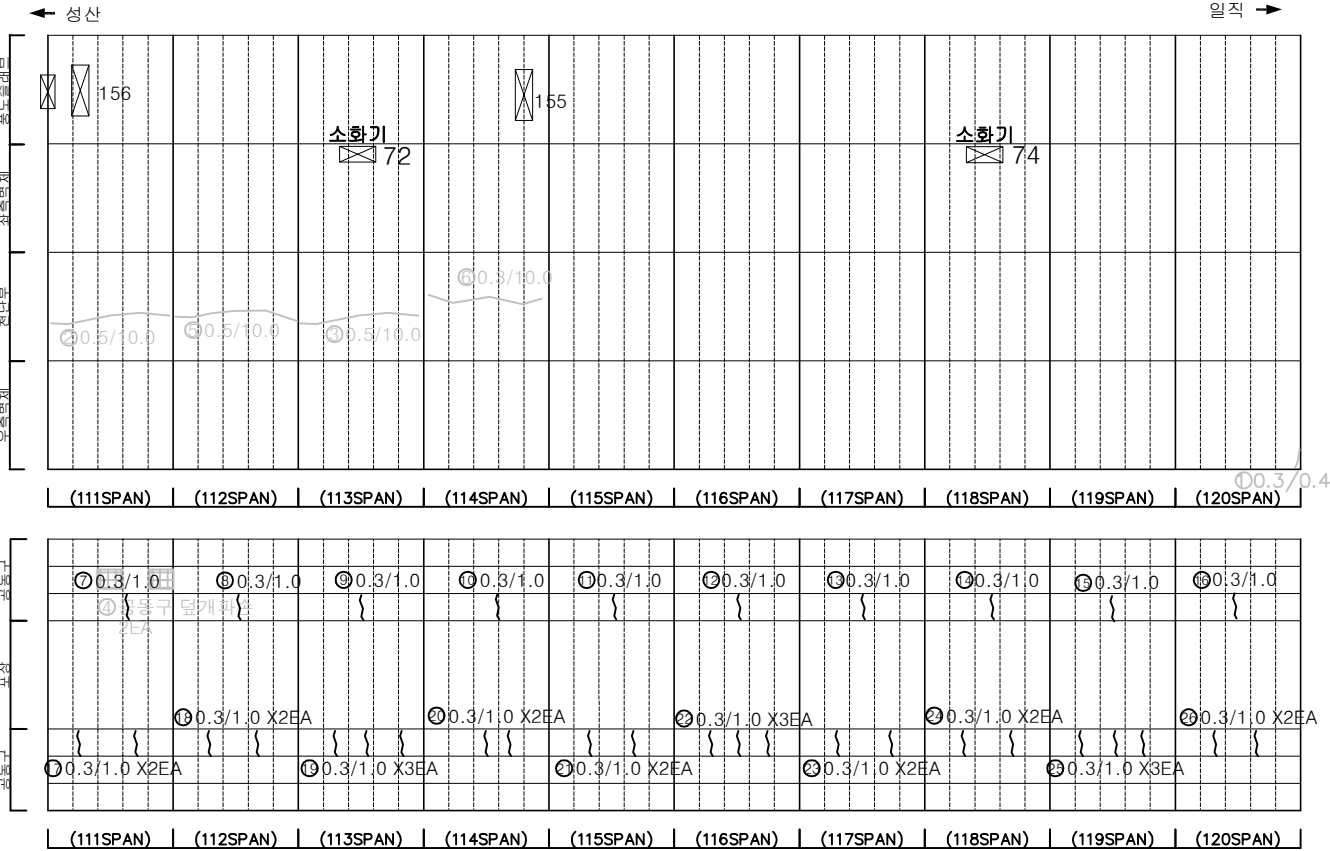

KEY PLAN

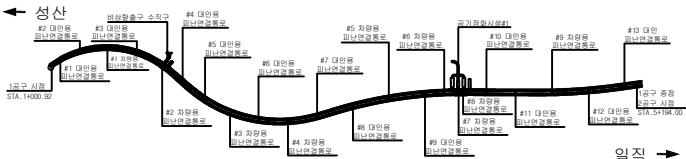

SECTION

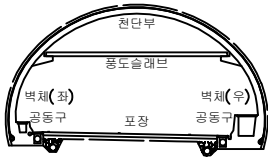


범례

	콘크리트		철근콘크리트		강철보강
	벽돌		벽돌쌓기		벽돌쌓기
	돌		돌쌓기		돌쌓기
	골재		골재쌓기		골재쌓기
	모래		모래쌓기		모래쌓기
	흙		흙쌓기		흙쌓기
	물		물쌓기		물쌓기
	공기		공기쌓기		공기쌓기


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 111~120구간(성산)
도면번호	12

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
3	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
4	22하	천단부	균열	-	0.5	0.1	0.05	m	1	0.05	23'하 보강
5	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	9.00	
7	23하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
20	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
21	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
22	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
23	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	4	4.00	
24	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

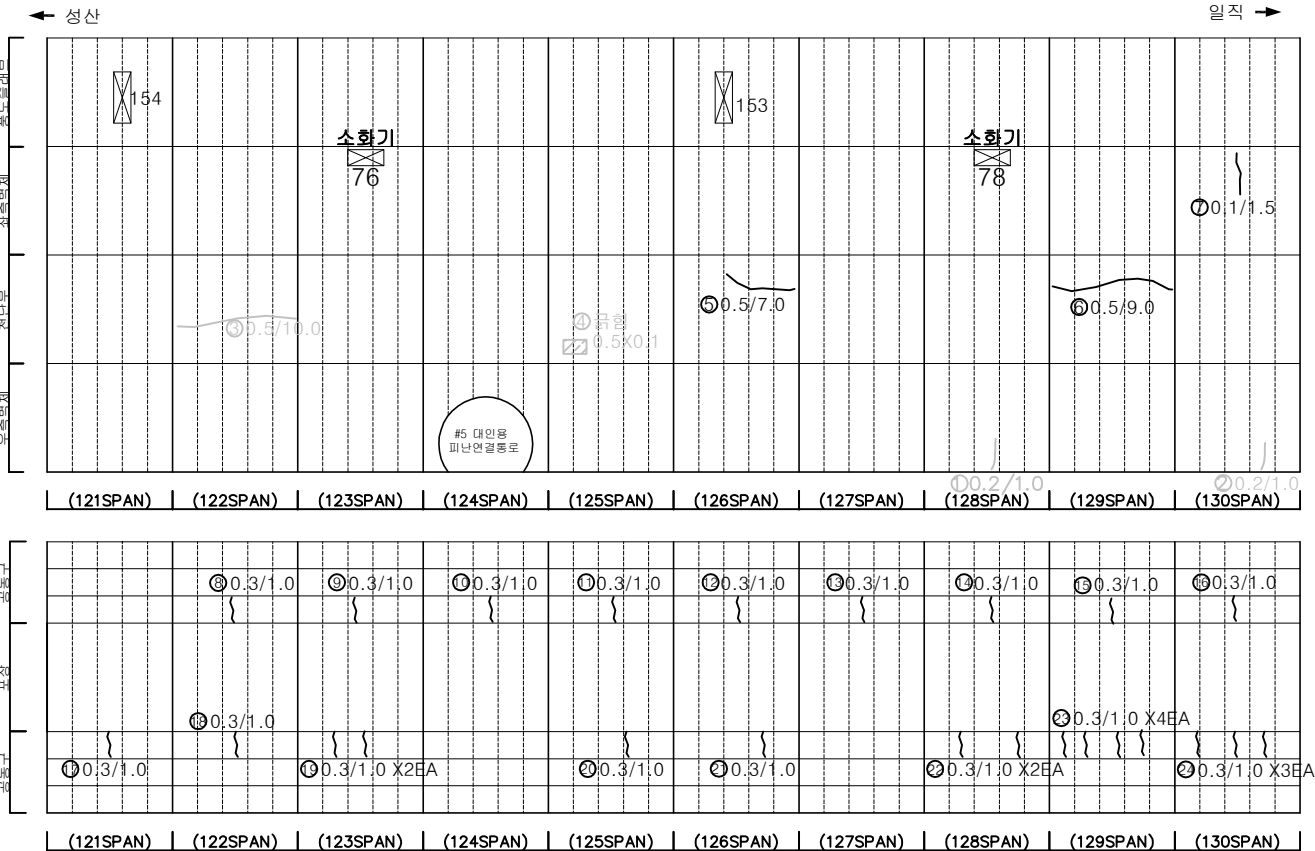

KEY PLAN

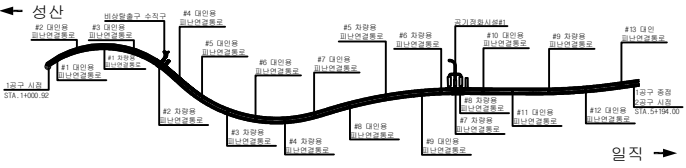

SECTION

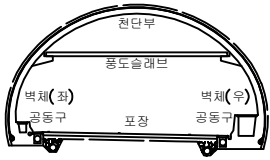


범례

	균열		망상균열		재료분리
	관절, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 121~130구간(성산)
도면번호	13

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 량	단위	개소	총합 량	
1	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'정 보강
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	m	1	4.00	23'정 보강
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	m	1	4.00	23'정 보강
4	22하	포장부	포장 파손	-	0.5	0.1	0.05	m ²	1	0.05	
5	23하	천단부	균형	-	0.2	1.0	0.20	m ²	1	0.20	
6	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
20	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
21	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
22	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
23	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	4	4.00	
24	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
25	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
26	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

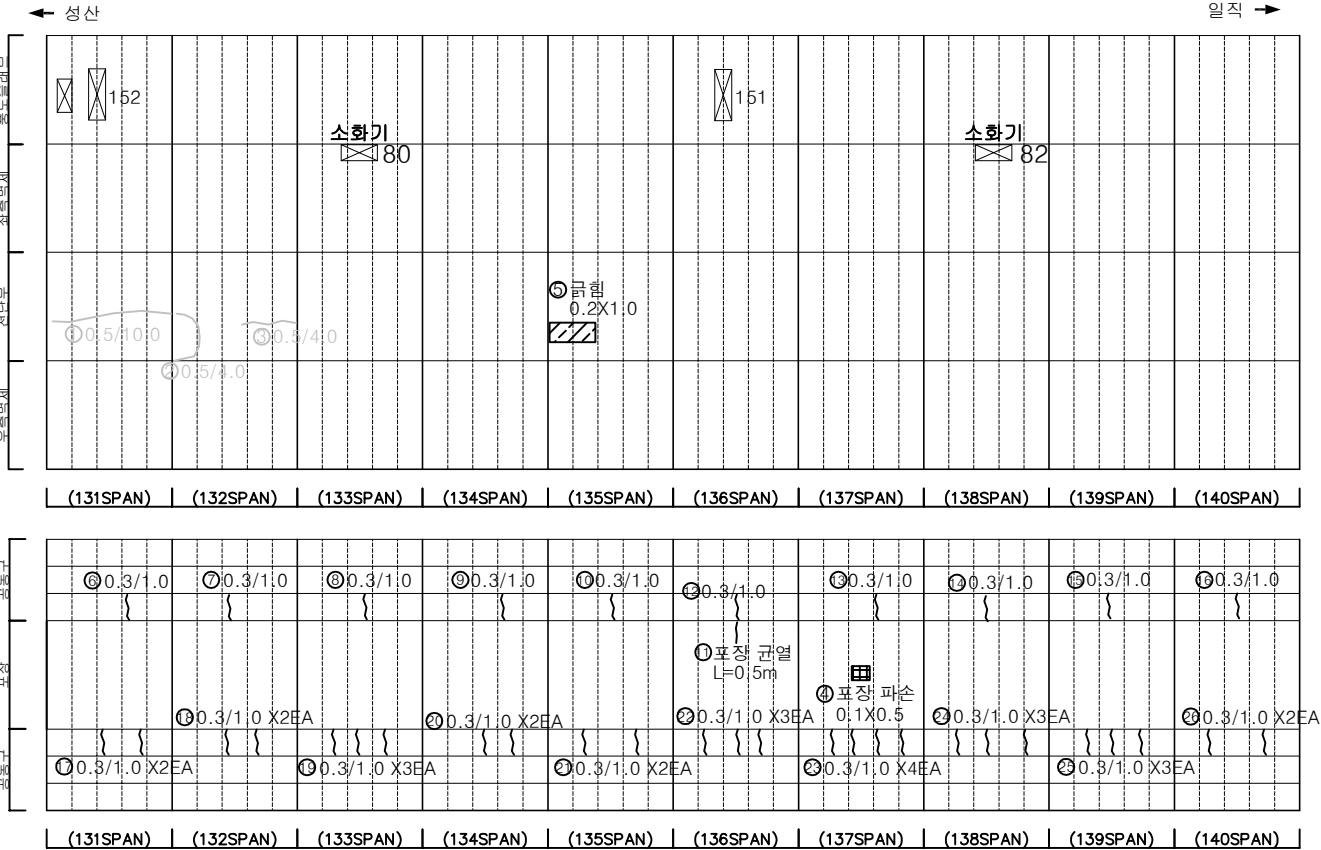

KEY PLAN

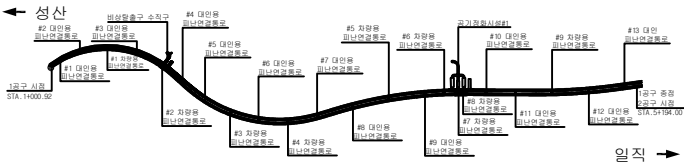

SECTION

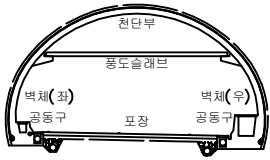


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		세수
	누수, 습윤부		벽태		퇴적물
	침하노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 131~140구간(성산)
도 면 번호	14

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23하 보강
2	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
3	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
20	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
21	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
22	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	4	4.00	
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

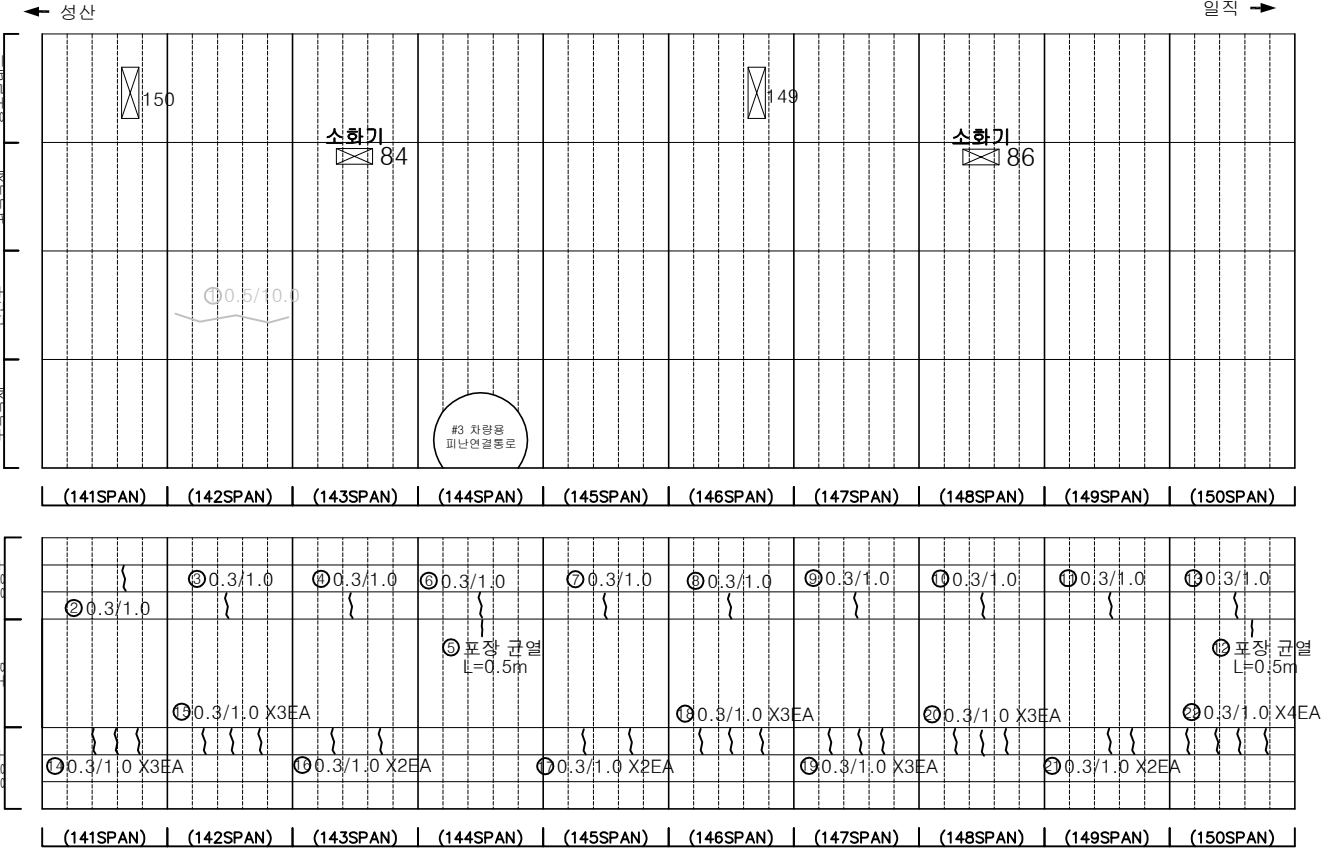

KEY PLAN

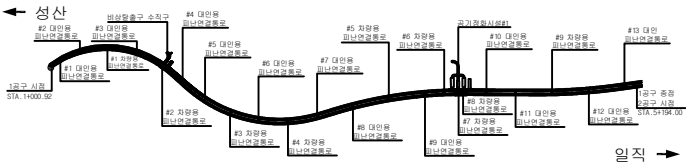

SECTION

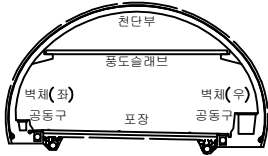


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	바리, 파손	채수	서서울도시고속도로(주)
누수, 습윤부	벽 폐	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서부간선지하도로 NATM 141~150구간(성산)
			도면번호
			15

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22하	천단부	파손	-	0.1	0.2	0.02	m	2	0.04	23하 보강
2	22하	천단부	파손	-	0.1	0.5	0.05	m	1	0.05	23하 보강
3	23하	천단부	파손	-	0.2	0.2	0.04	m	1	0.04	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
20	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
21	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
22	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
23	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

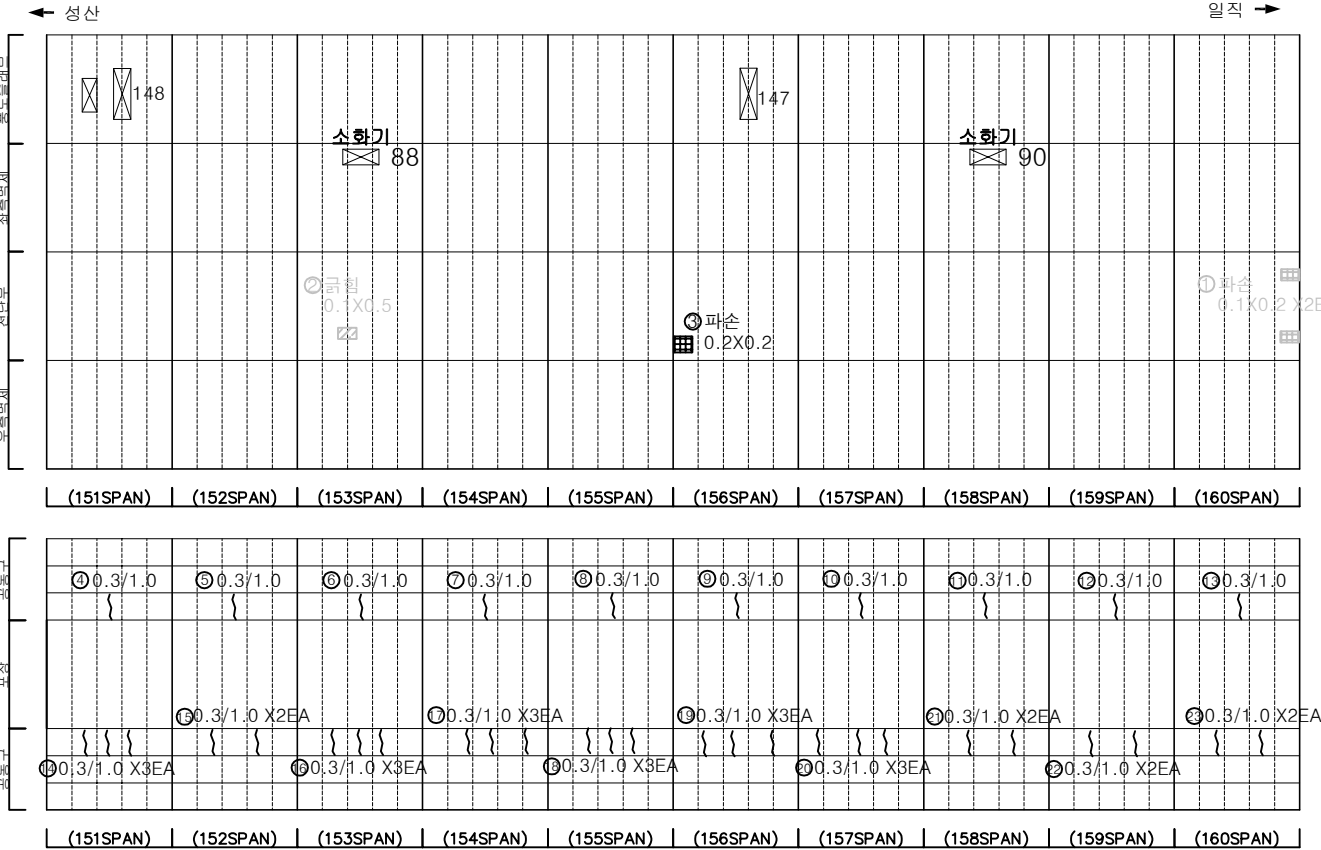

KEY PLAN

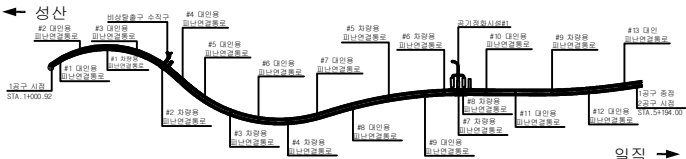

SECTION

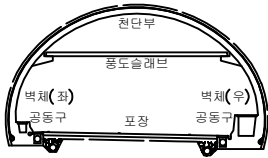




범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도면명 서부간선지하도로 NATM 151~160구간(성산)
도 면 번호	16

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	광손	-	0.2	0.2	0.04	m	2	0.08	22' 하 보강
2	22상	중도 슬래브	설비 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22' 하 보강
3	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
20	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
21	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

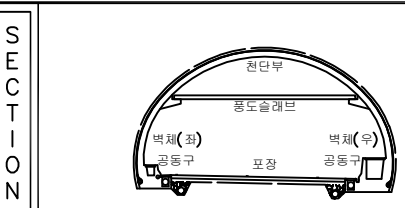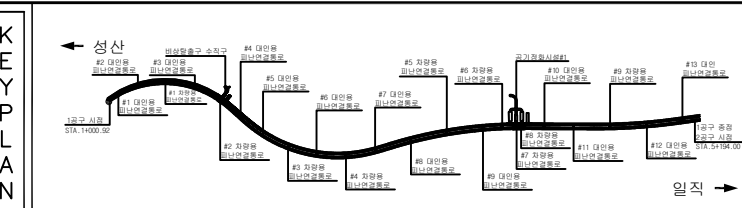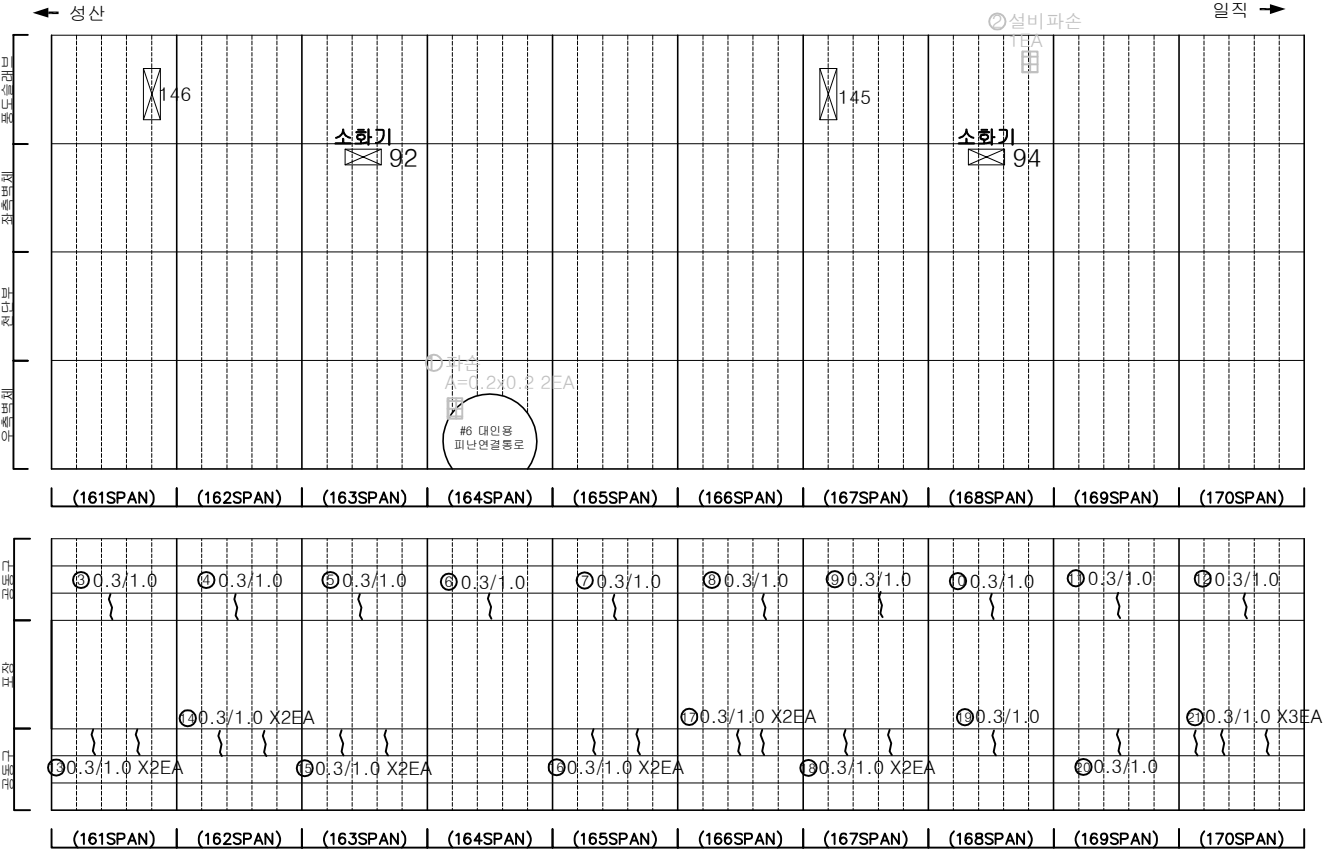

범 례	균열	망상균열	재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
	편치, 공동	바리, 파손	체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 습윤부	벽면	퇴적물	
	철근노출	침하	열화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 161~170구간(성산)
	부식	좌굴, 변형	기타	
				도 면 번 호 17

손상물량표




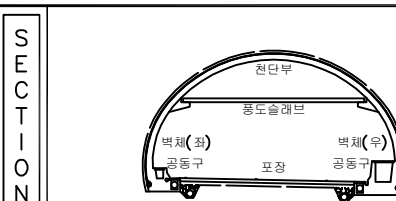
[illegible]


표 본		간 결		망상균열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편지, 공동		바리, 파손		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 171~180구간(성산)
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 18

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23 하 보강
2	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
3	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
20	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
21	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

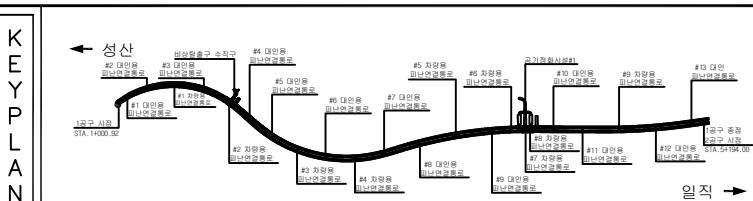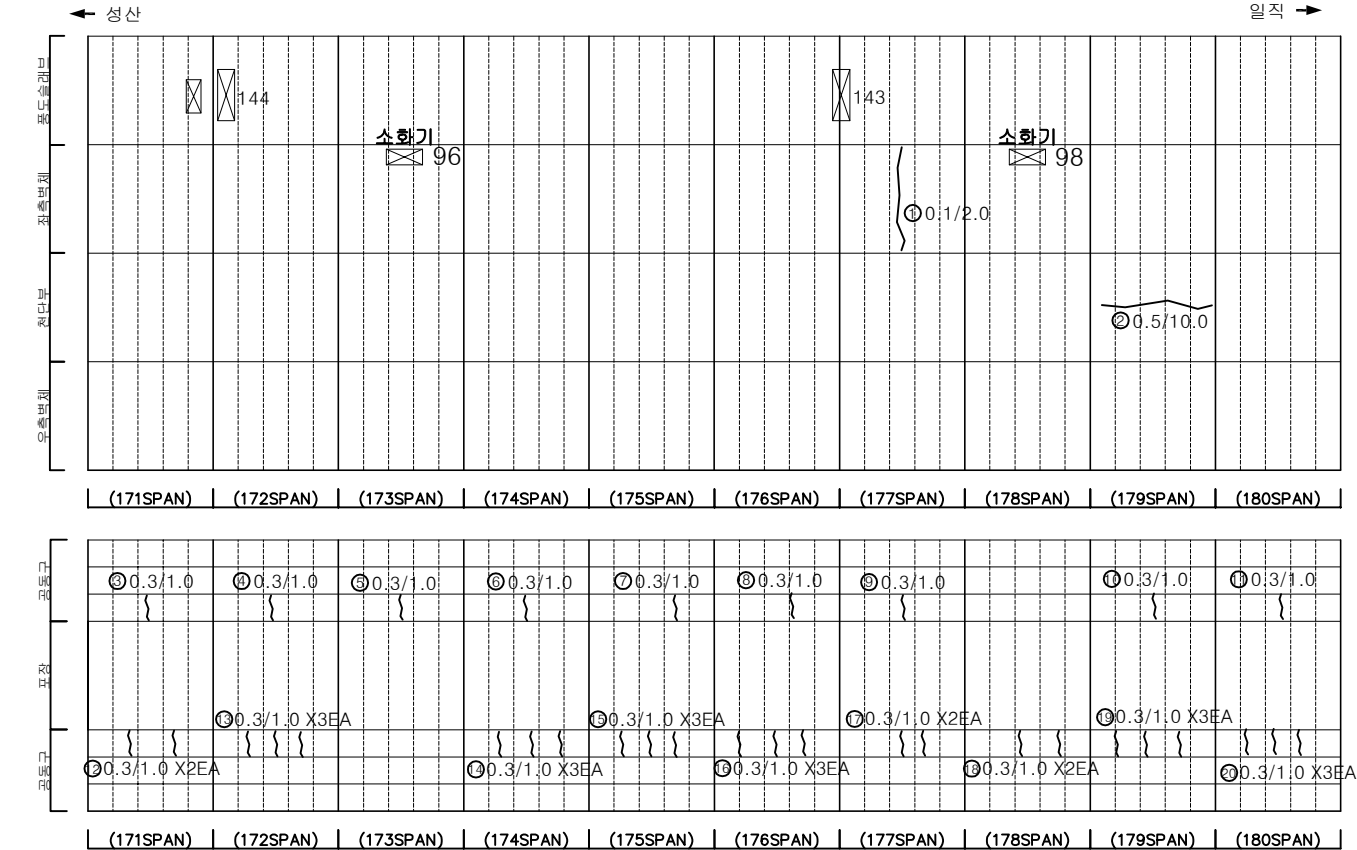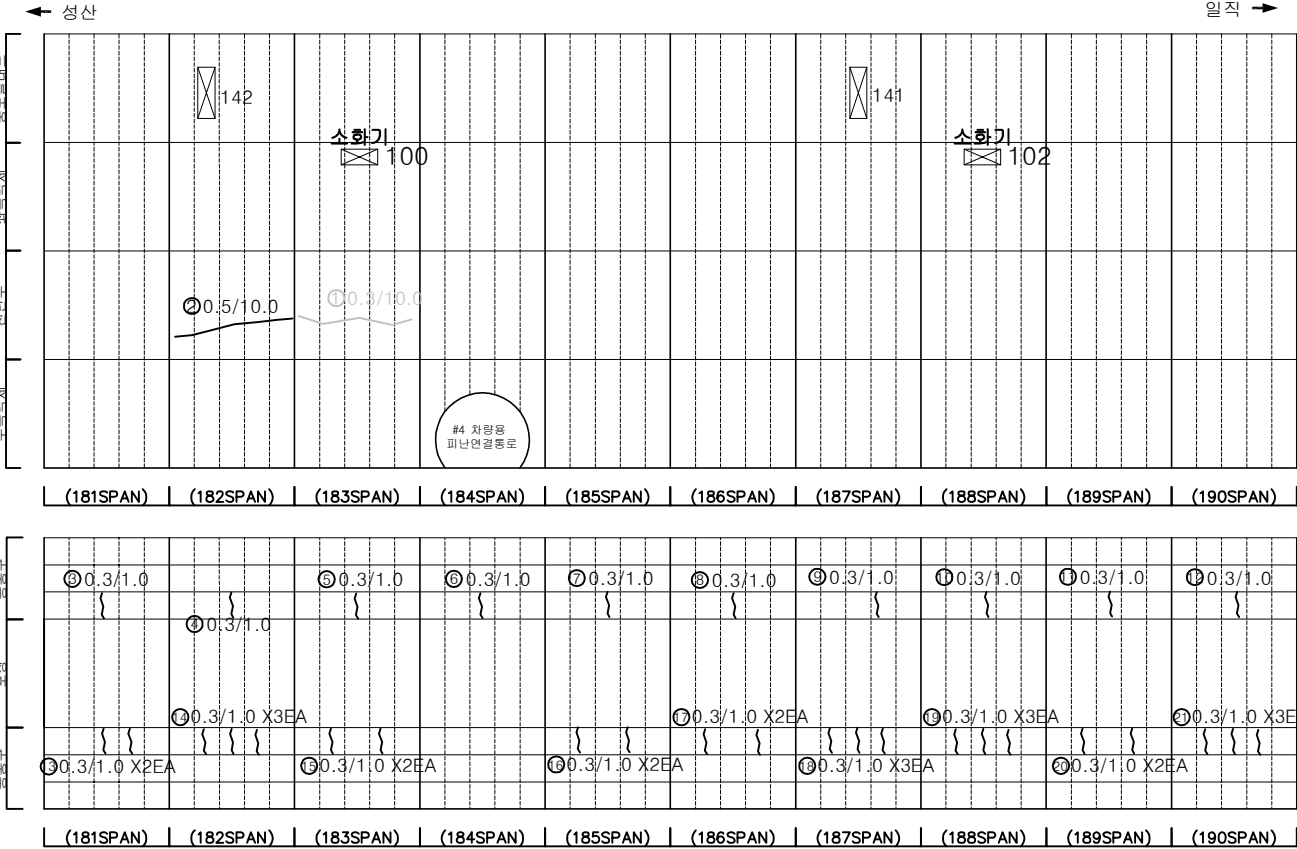

KEY PLAN

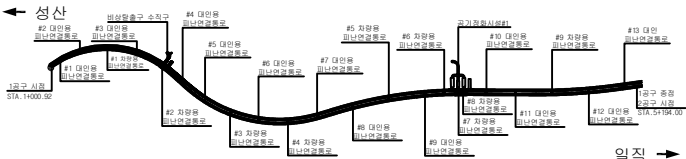

SECTION

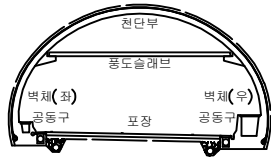


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도면명 서부간선지하도로 NATM 181~190구간(성산)
도 면 번호	19

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23상 보수
2	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
3	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	4	4.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

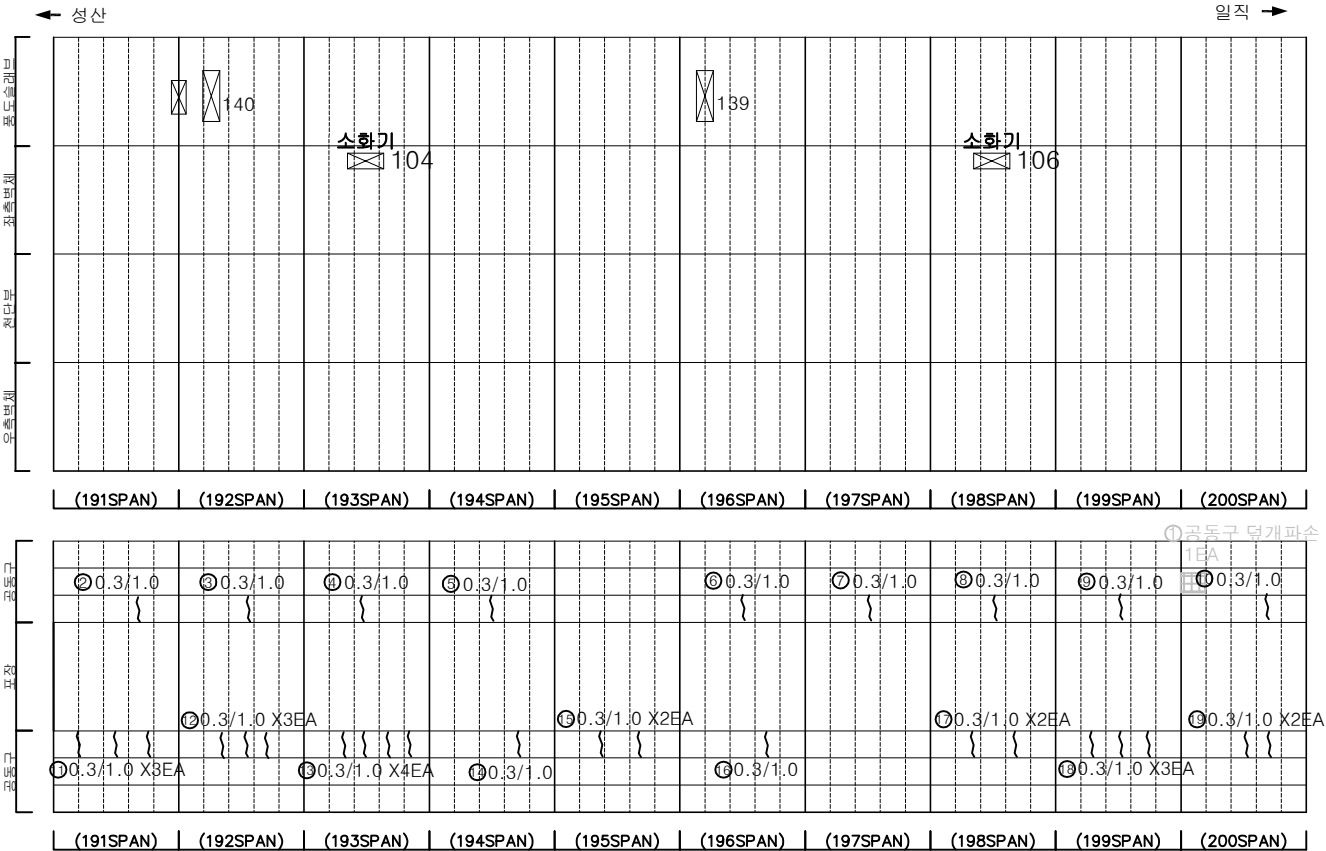

KEY PLAN

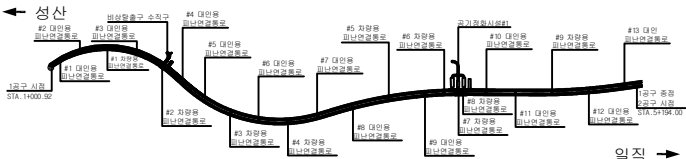

SECTION

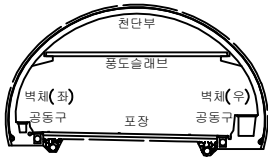


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 191~200구간(성산)
도면번호	20

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상률(%)	단위	개소	총합량	
1	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23상 보수
2	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
3	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	4	4.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

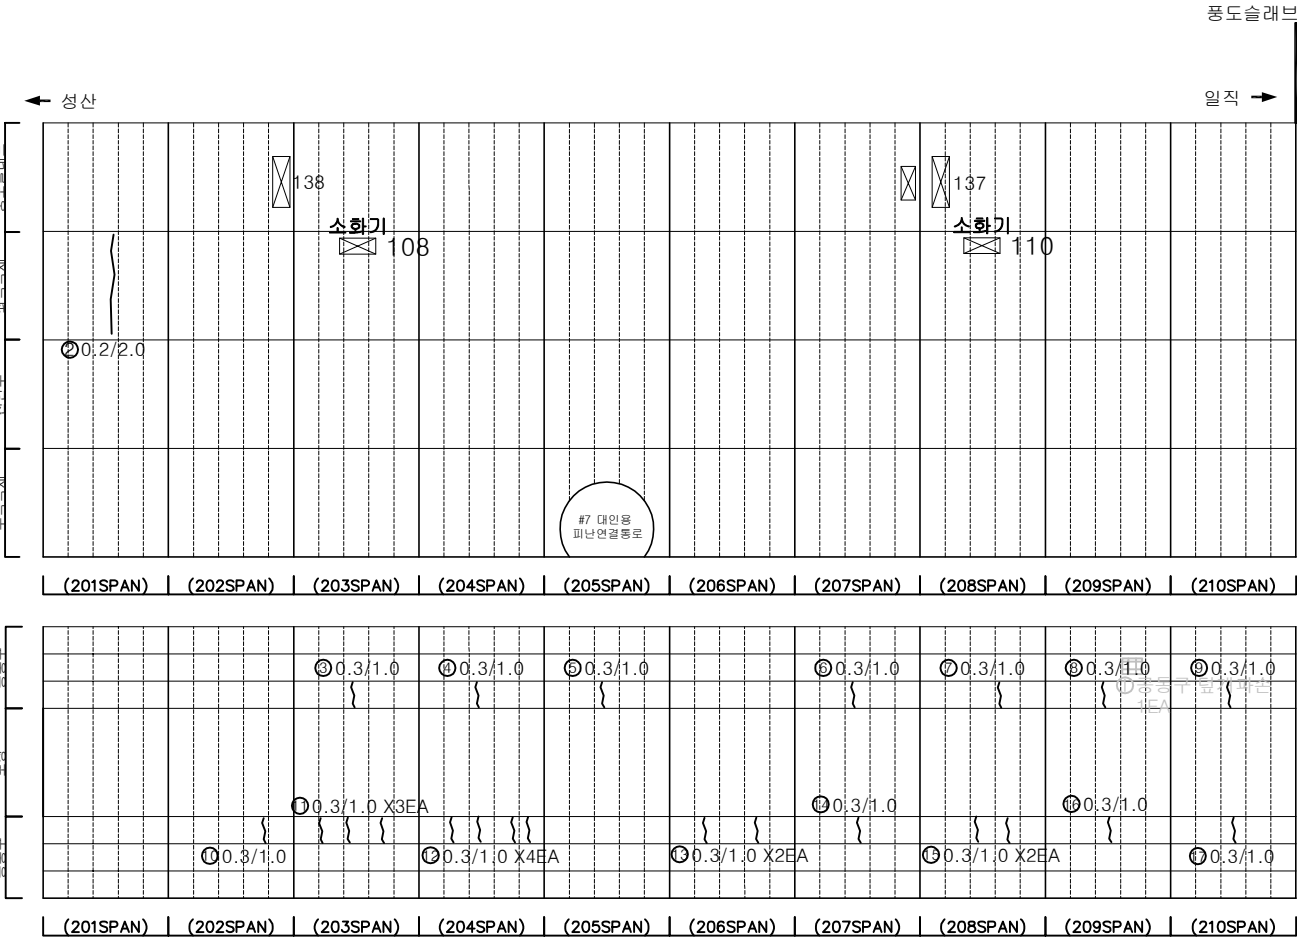

KEY PLAN

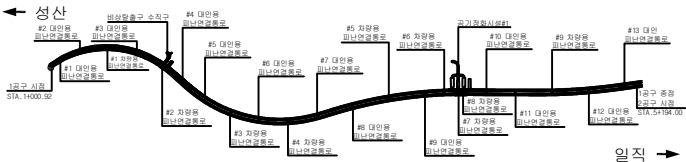

SECTION

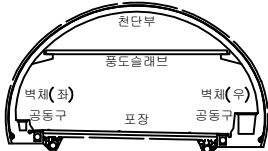


범례

{	균열	망상균열	재료분리
☆	편치, 공동	바리, 파손	채수
▲	누수, 습윤부	벽면	퇴적물
—	철근노출	침하	열화
▨	부식	좌굴, 변형	기타




발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 201~210구간(성산)
도면번호	21

손 상 물 량 표



성산


일직 →

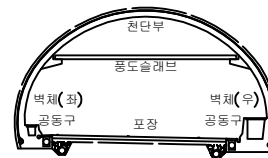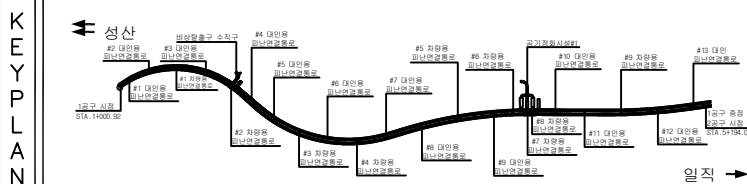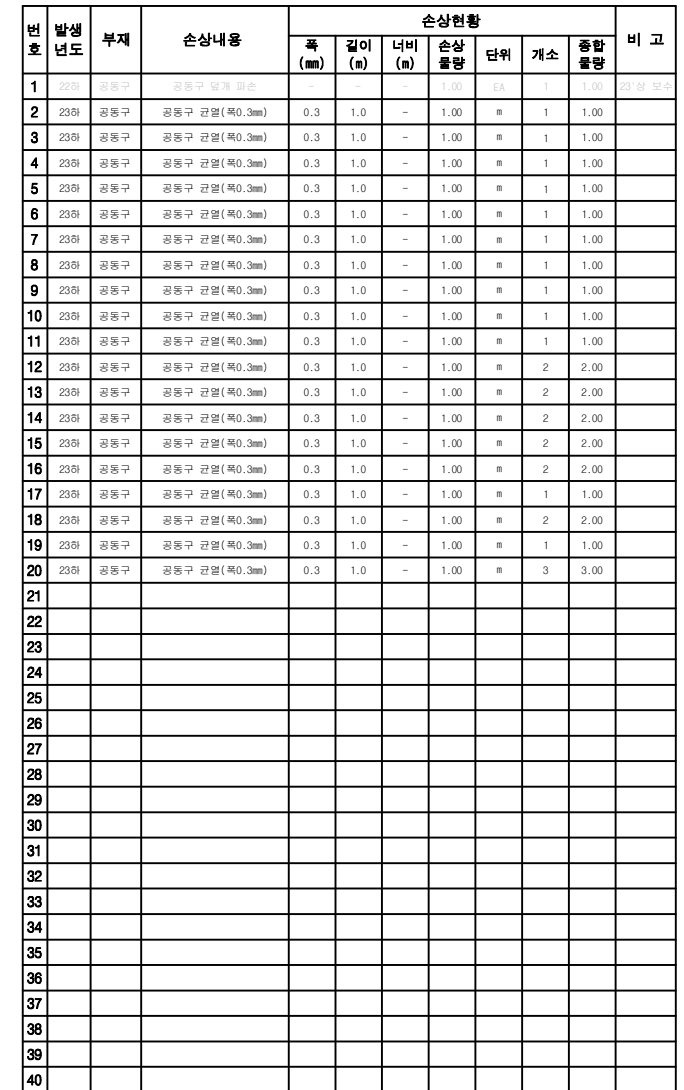


	간 역		망상간역		제로분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
	편차, 광동		바리, 파손		세수	
	누수, 습윤부		배 터		퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 211~220구간(성산)
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보강
2	22하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	7.0	-	7.00	m	1	7.00	23'하 보강
3	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
4	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
5	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.5	-	2.50	m	1	2.50	
6	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
20	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	4	4.00	
21	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
22	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
23	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
24	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
25	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
26	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

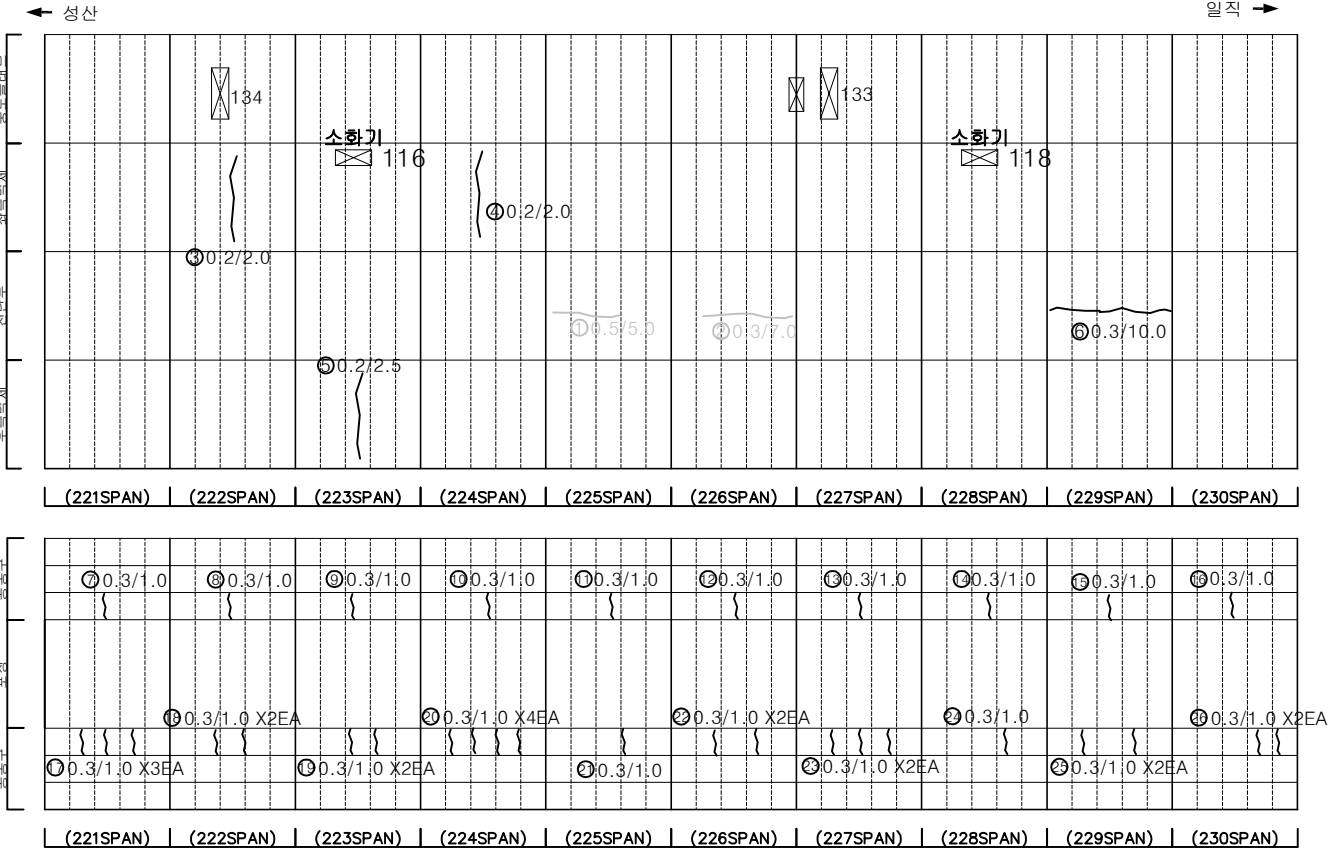

KEY PLAN

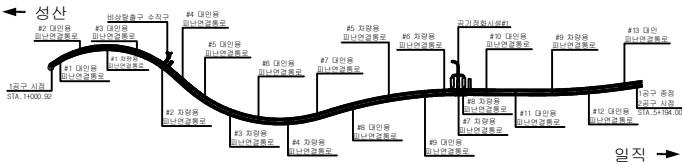

SECTION

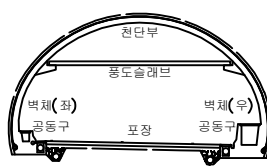


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		파괴, 파손		침하
	누수, 습윤부		벽체		열화
	철근노출		침하		기타
	부식		파괴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도 면 명
도 면 번호	23

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소		총합 수량
1	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23.화 보
2	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	
3	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
20	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

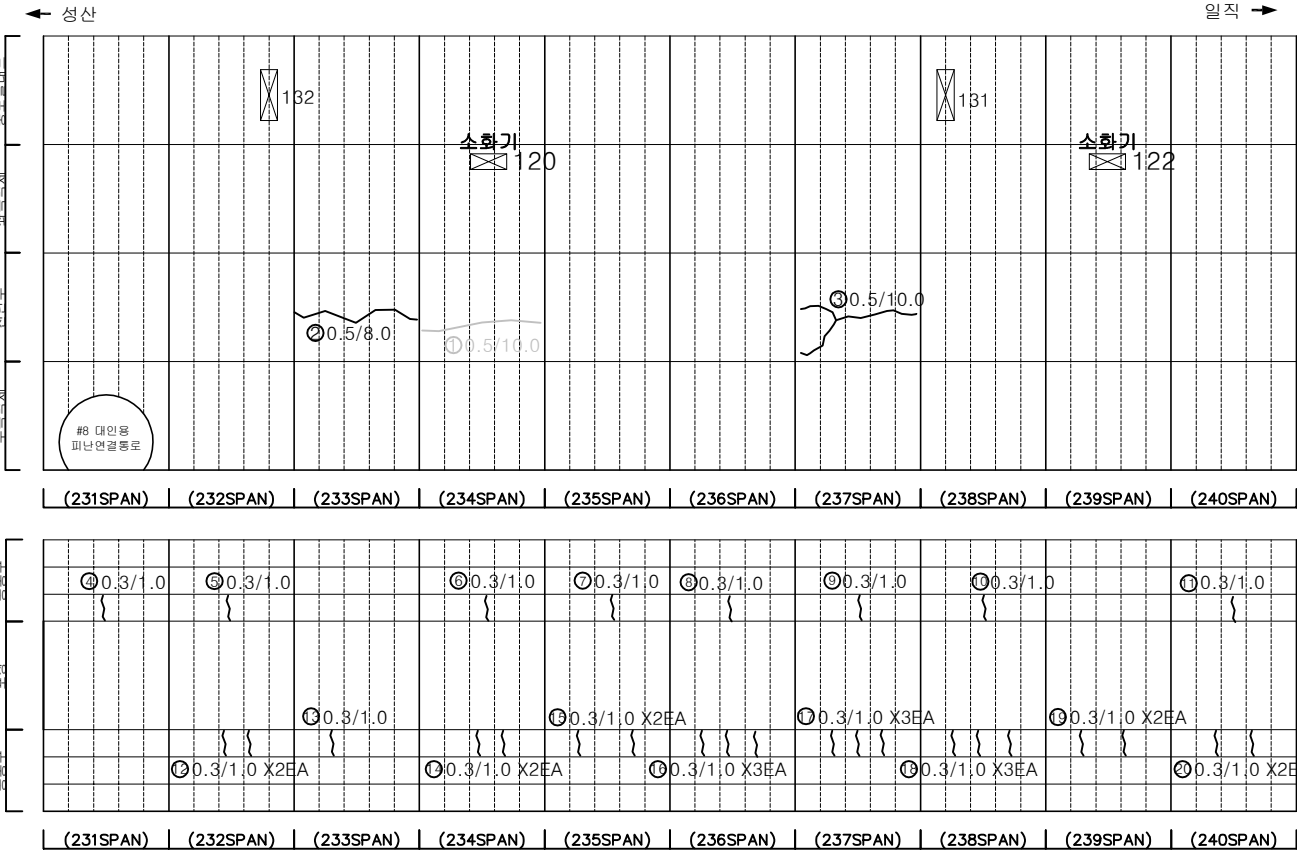

KEY PLAN

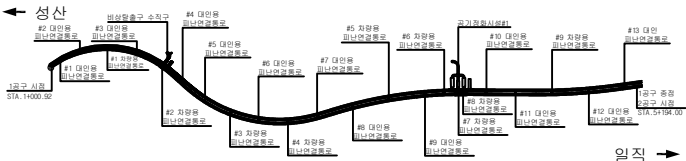

SECTION

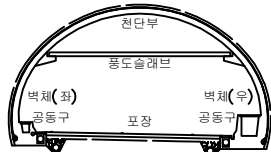


범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		바리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 231~240구간(성산)
도면번호	24

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	살상재 탈락	-	0.3	-	0.30	m	1	0.30	23'상 보수
2	21하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'상 보수
3	22상	측벽부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
4	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'상 보수
5	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'상 보수
6	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'상 보수
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
20	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
21	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
22	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
23	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
24	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
25	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
26	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

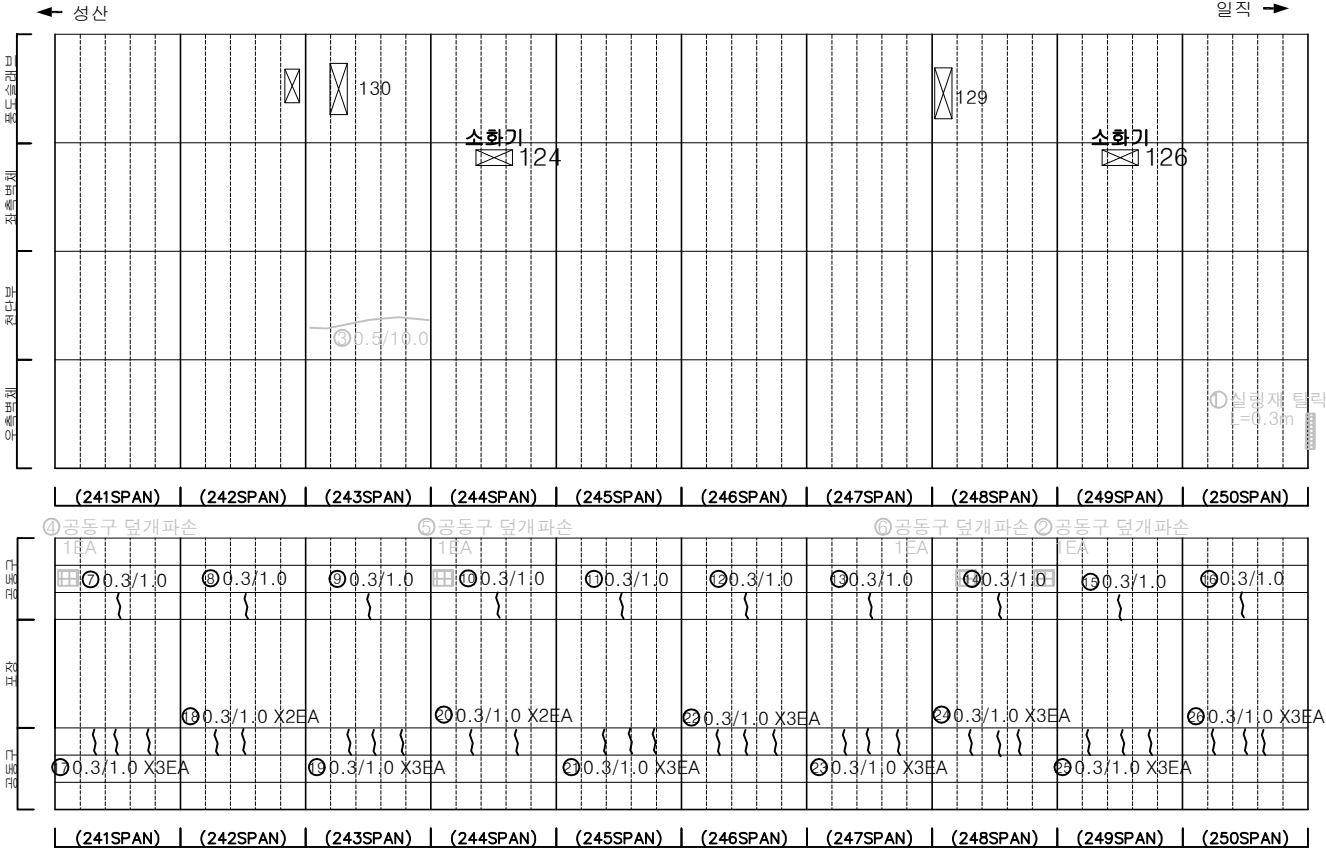

KEY PLAN

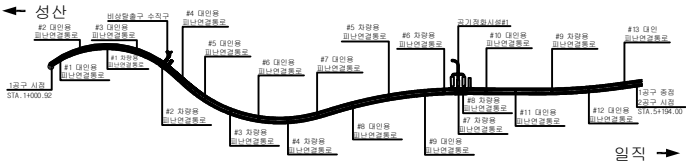

SECTION


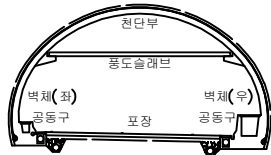


범례


균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 241~250구간(성산)
도 면 번호	25

손 상 물 량 표

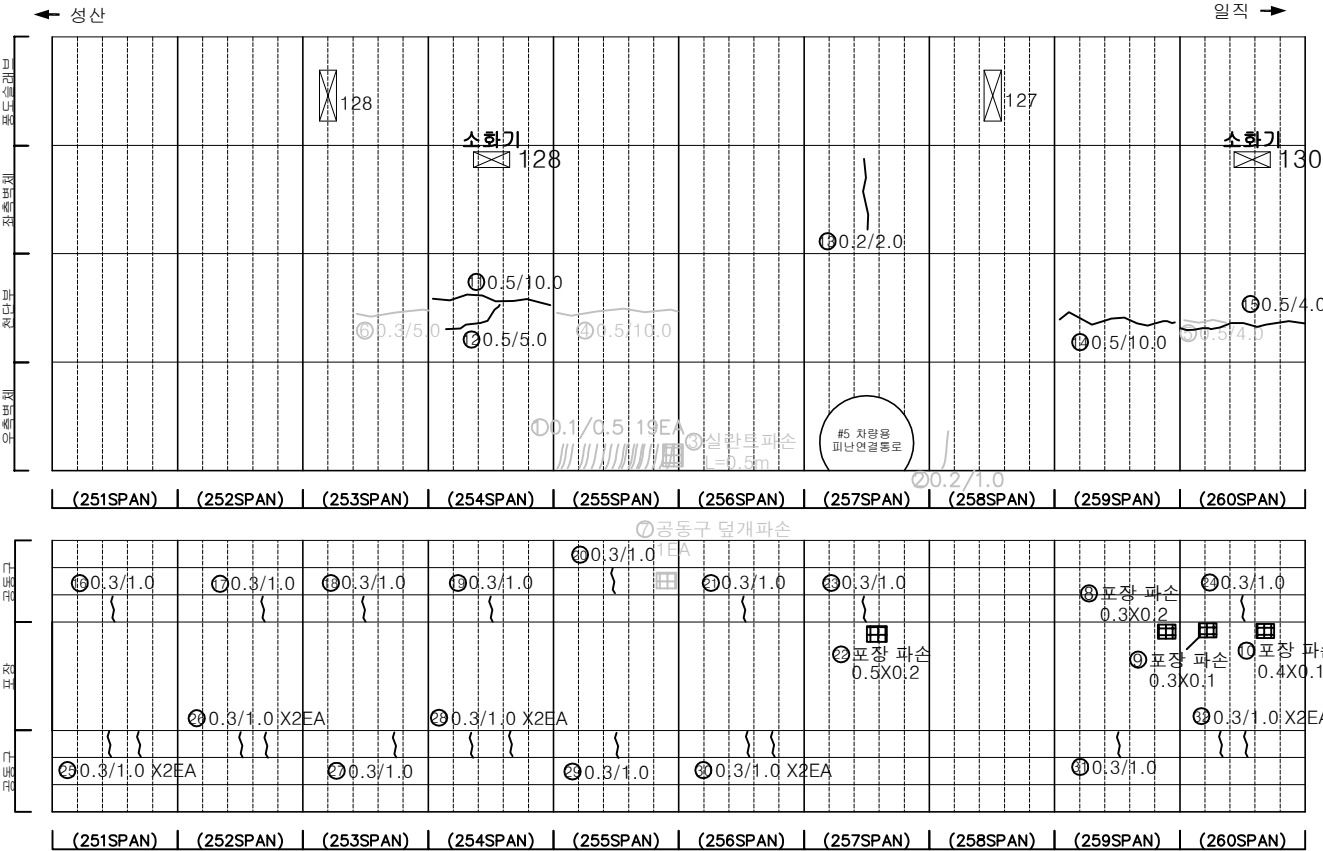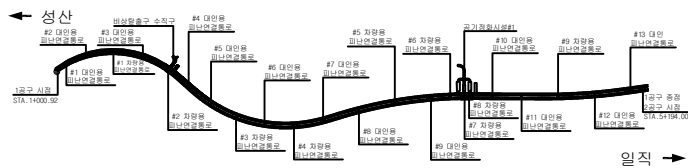[illegible]

SECTION

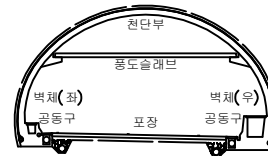




27

발 주 처
서서울도시고속도로(주)


용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
-----	-----------------------

도 면 명

도면번호 26

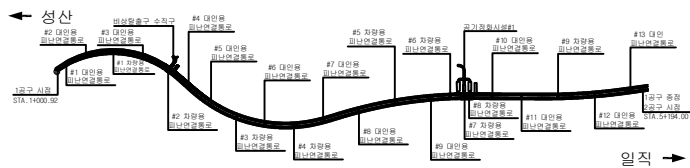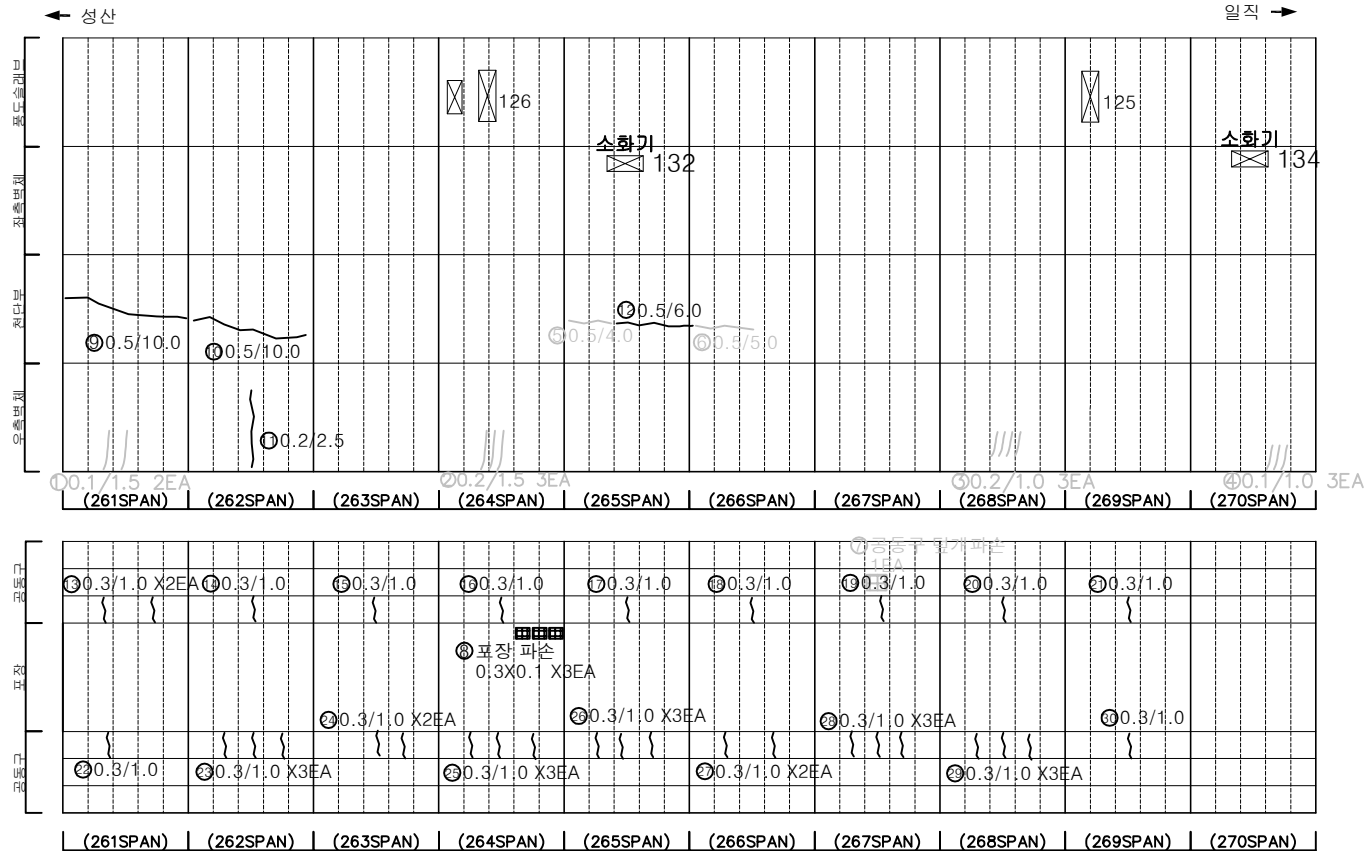

SECTION

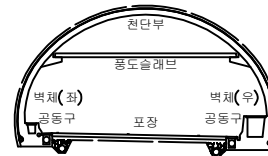

五二

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 261~270구간(성산)
도 면 범 호	27

손 상 물 량 표


[illegible]

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
2	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	3	6.00	
3	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	포장부	포장 파손	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	0.06	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
16	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
17	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
18	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
19	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

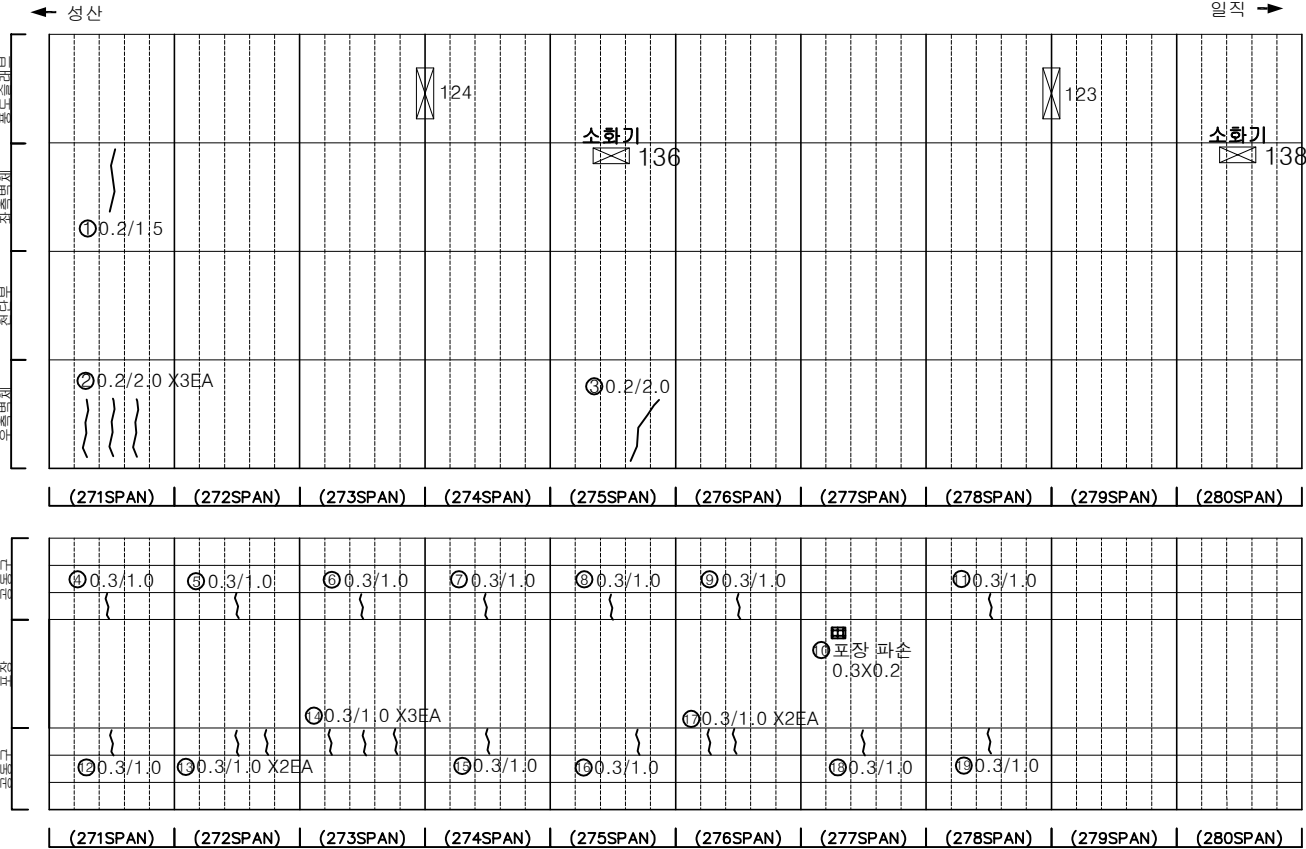

KEY PLAN

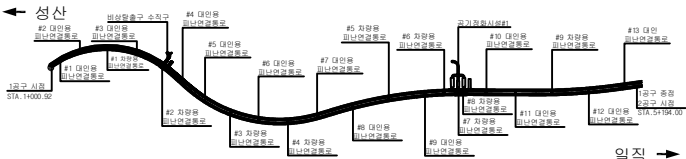

SECTION

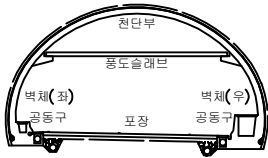


범례

	균열		망상균열		재료분리
	관절, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	도 면 명
도 면 번호	28

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	3	6.00	22'상 보강
2	21하	속박부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
3	22하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
4	23하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.5	-	2.50	m	3	7.50	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

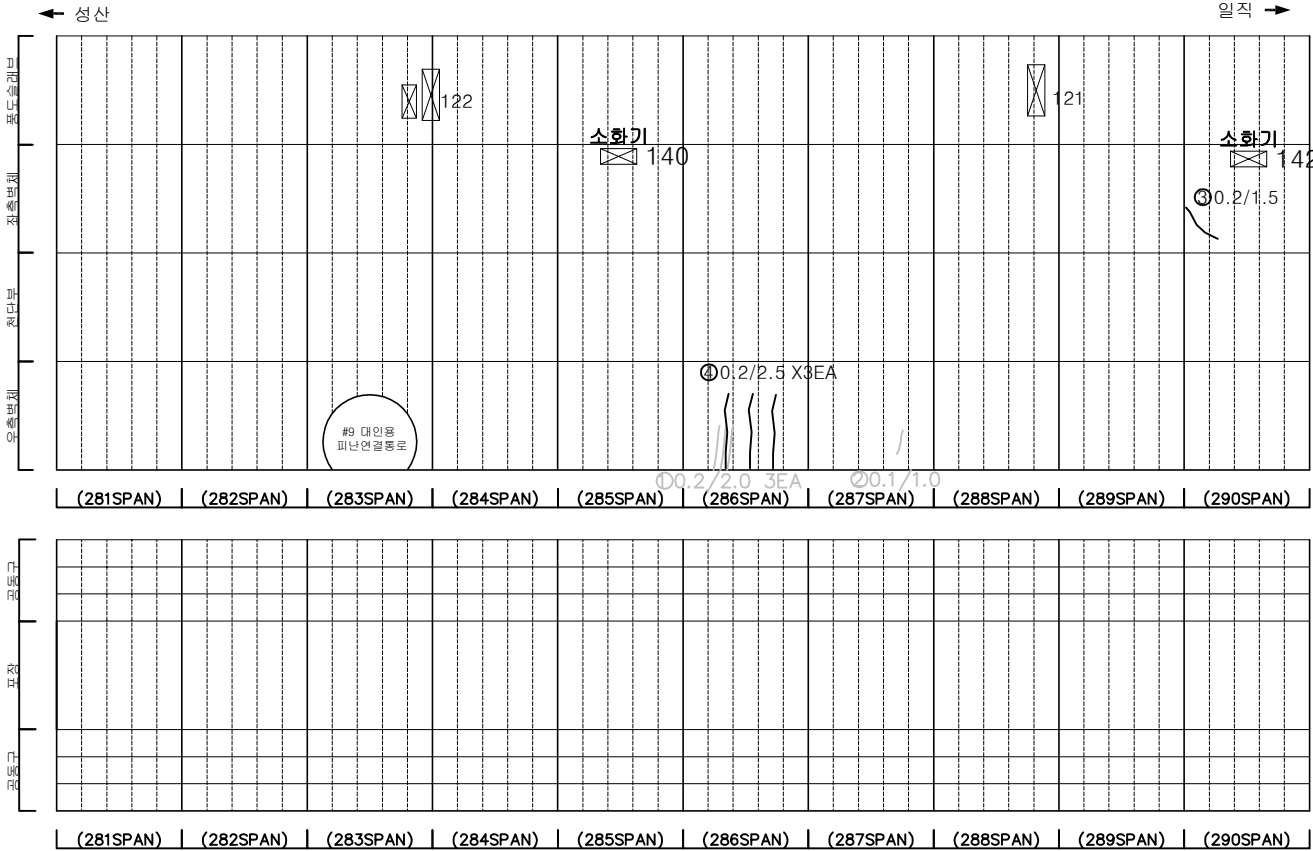

KEY PLAN

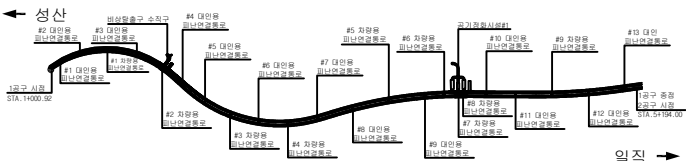

SECTION

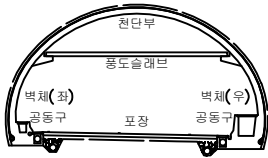


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽 폐		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 281~290구간(성산)
도면번호	29


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	6	4.80	22'상 보강
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보강
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	22'상 보강
4	22하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.3	0.03	m ²	2	0.06	
5	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	22'상 보강
6	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
7	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
8	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	2	4.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

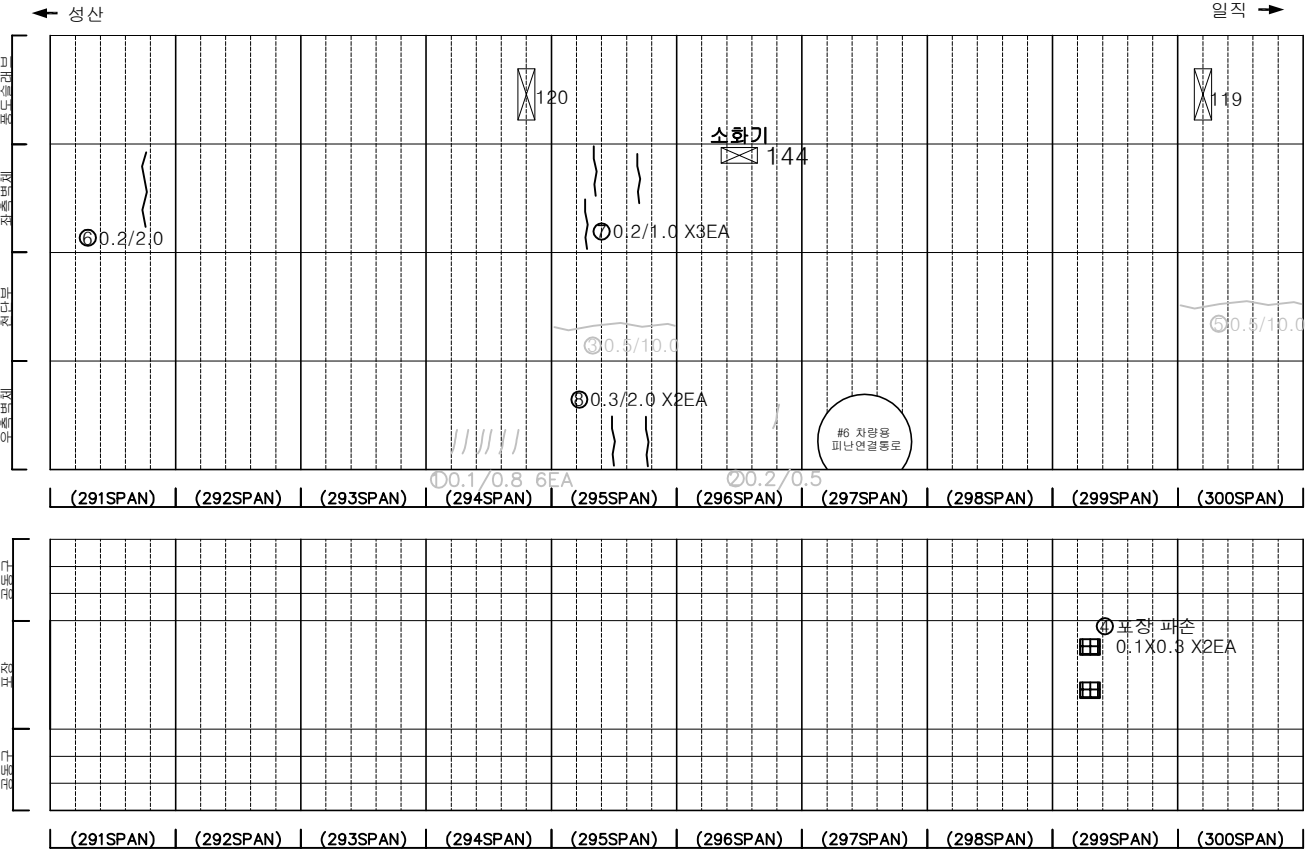


포장 파손
0.1X0.3 X2EA

KEY PLAN

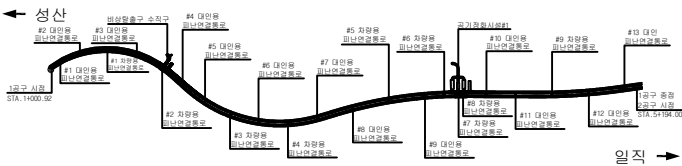

SECTION

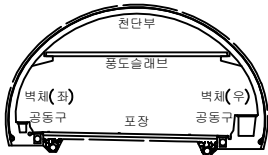


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽 폐		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 291~300구간(성산)
도면번호	30

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소		총합 율량
1	21하	천단부	벽면	-	0.3	0.8	0.24	m	1	0.24	23'하 보수
2	21하	천단부	파손	-	0.4	0.4	0.16	m	1	0.16	23'하 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	23'하 보수
5	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	23'하 보수
6	22하	천단부	파손	-	0.2	0.2	0.04	m	4	0.16	23'하 보수
7	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	23상	천단부	방사균열	-	10.0	10.0	100.00	m	1	100.00	23'하 보수
9	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.5	-	2.50	m	1	2.50	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

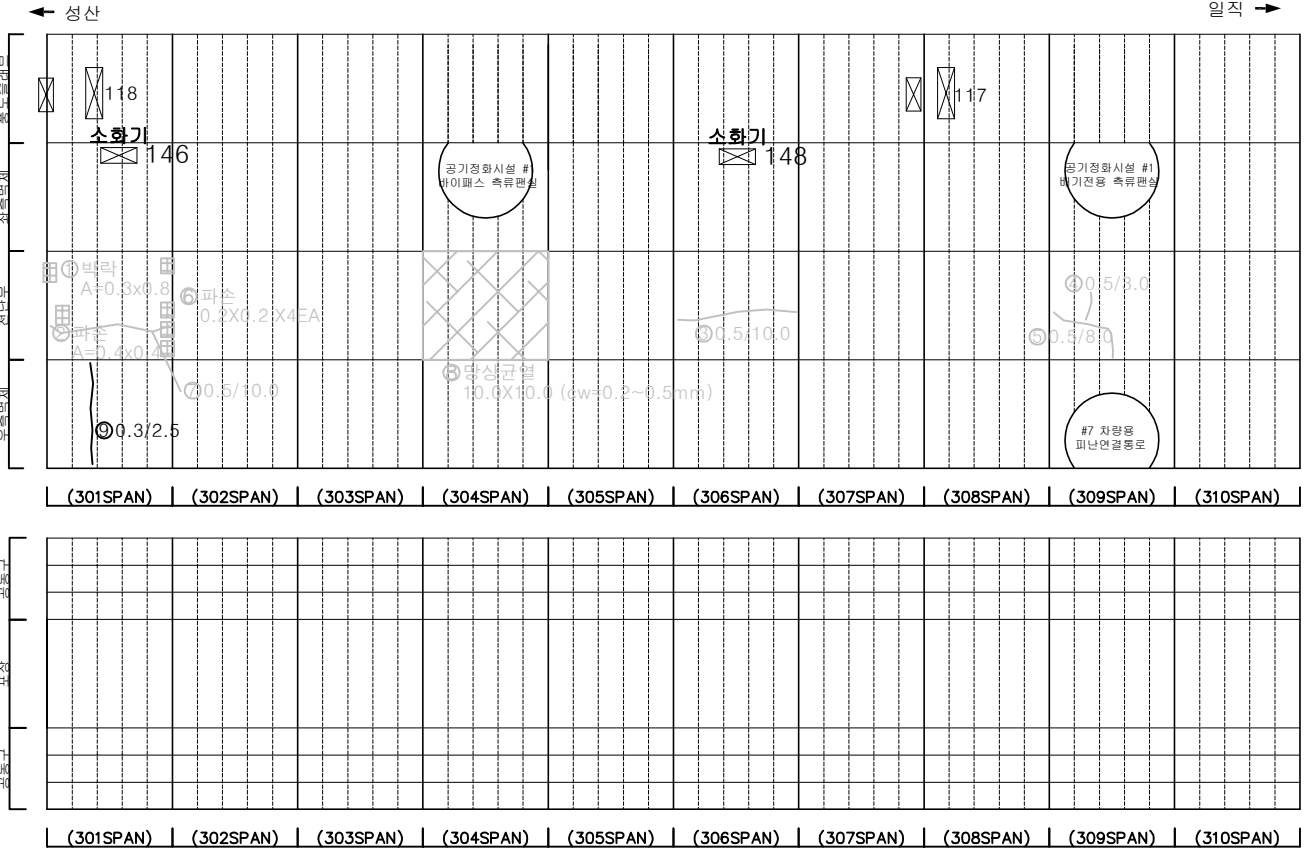

KEY PLAN

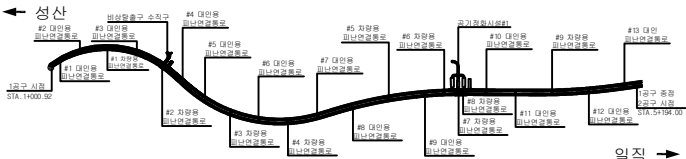

SECTION

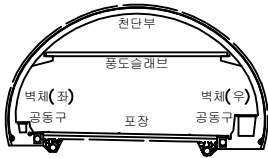


범례

	균열, 침하, 공동		망상균열		재료분리
	누수, 습윤부		박리, 파손		체수
	침하		벽면		퇴적물
	부식		침하		열화
	좌굴, 변형		기타		기타


발 주 처	서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 301~310구간(성산)
도면번호	31

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'하 보수
2	23상	전단부	균열 (폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	6.00	23'하 보수
3	23상	전단부	파괴균열	-	6.0	10.0	60.00	m ²	1	60.00	23'하 보수
4	23상	전단부	균열 (폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보수
5	23하	전단부	박리	-	0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
6	23하	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

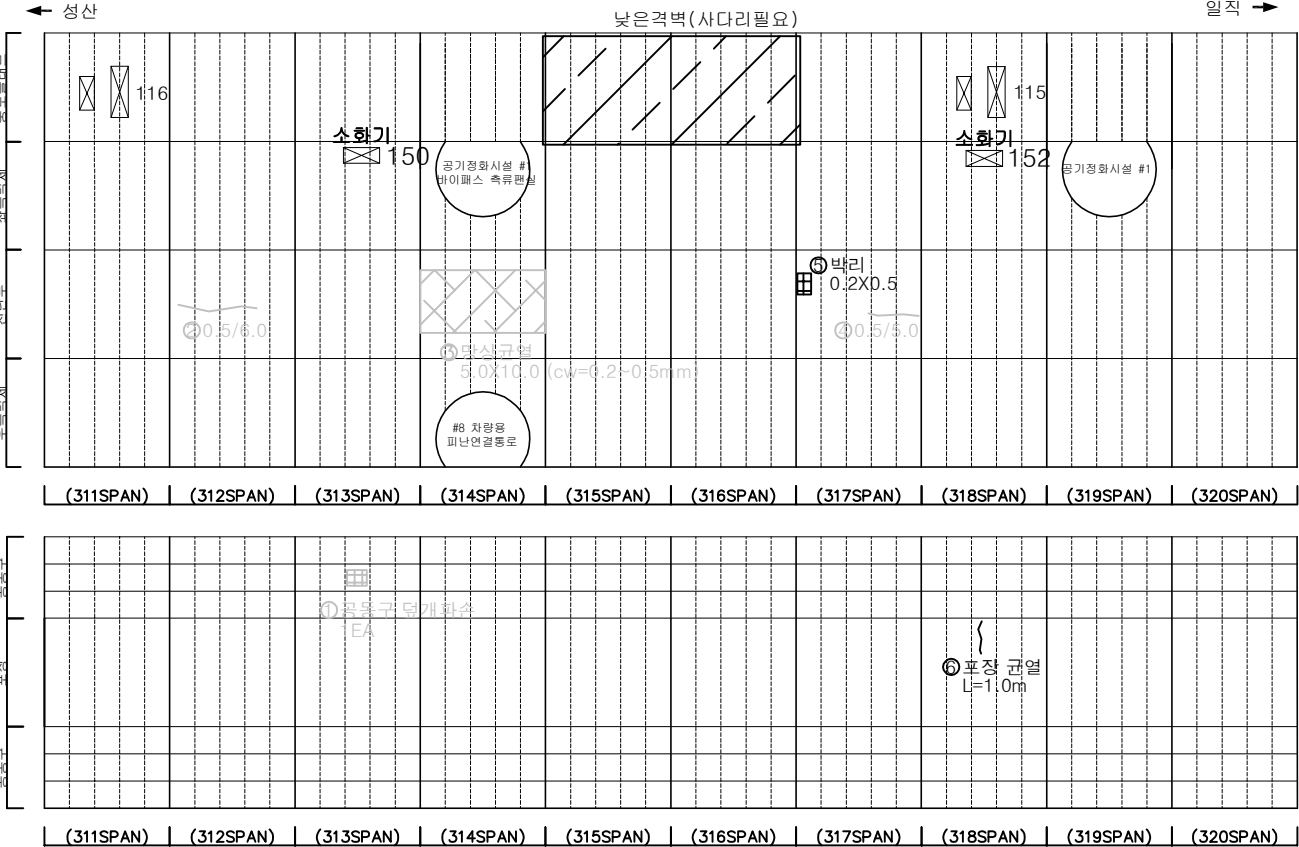

KEY PLAN

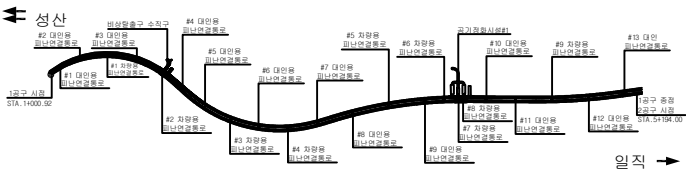

SECTION

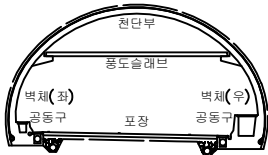


범례

	균열, 공동, 파손		방사균열		재료분리
	누수, 습윤부		벽체, 파손		채수
	도로노출		벽체		퇴적물
	부식		침하		열화
	좌굴, 변형		기타		


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 311~320구간(성산)
도 면 번호	32

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
3	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	22하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
8	23상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
9	23상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
10	23상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
13	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

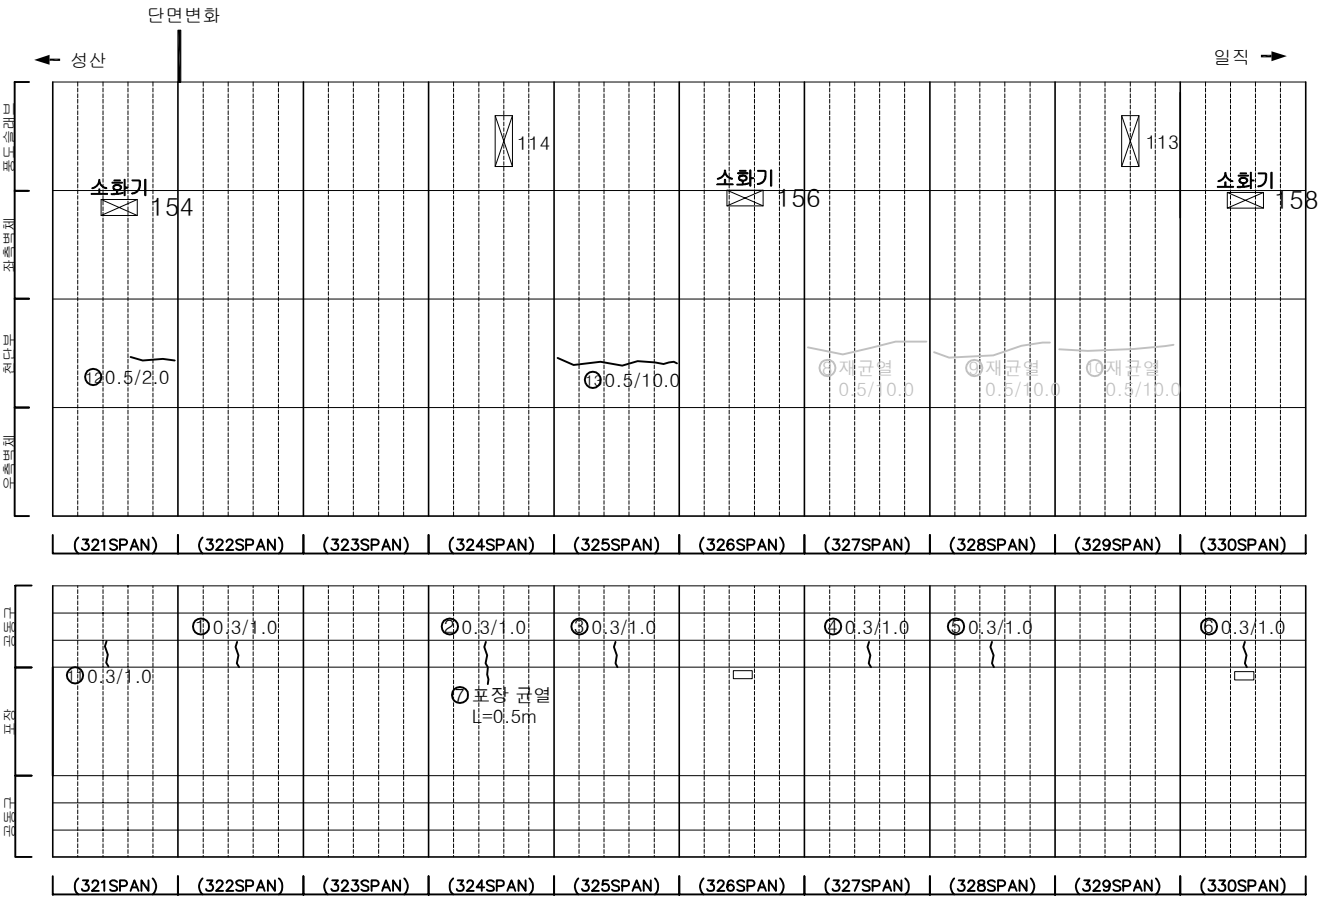

KEY PLAN

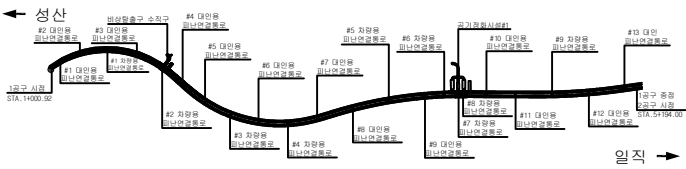

SECTION


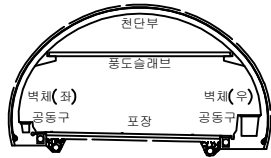


범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 321~330구간(성산)
도면번호	33

손 상 물 량 표

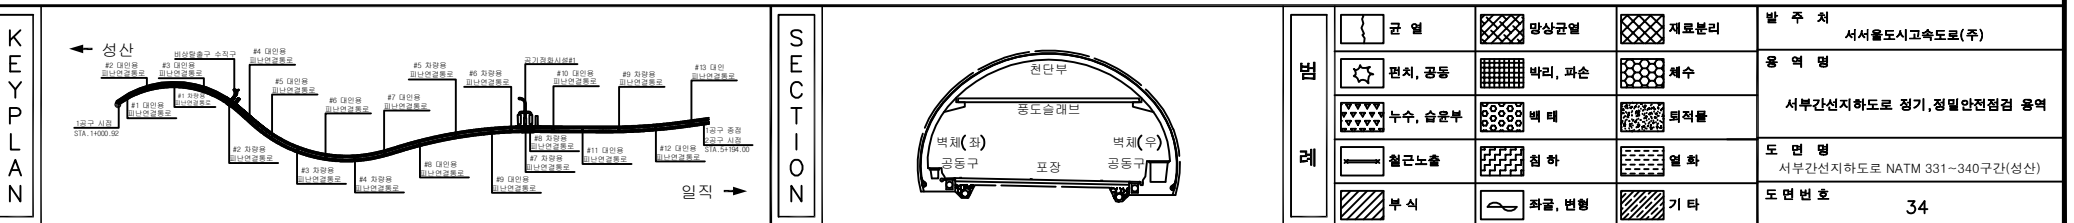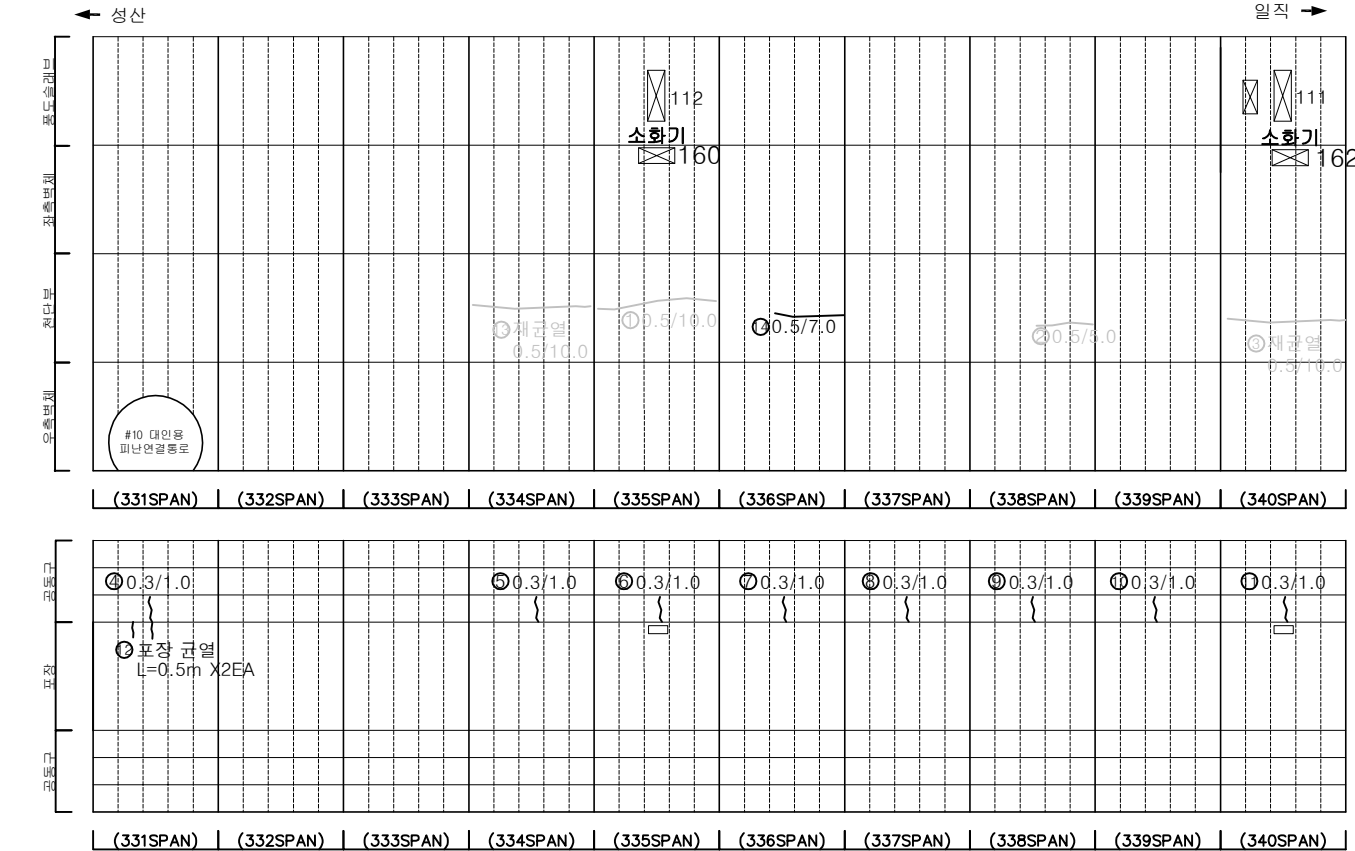
[illegible]

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	천단부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	2	1.60	22'상 보강
2	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	10	10.00	22'상 보강
3	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23상	천단부	재형상균열	-	4.0	4.0	16.00	m	1	16.00	23'하 보강
11	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
12	23상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
13	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
14	23상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
15	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
16	23하	천단부	시공불량	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'하 보강
17	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
18	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
19	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	
20	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

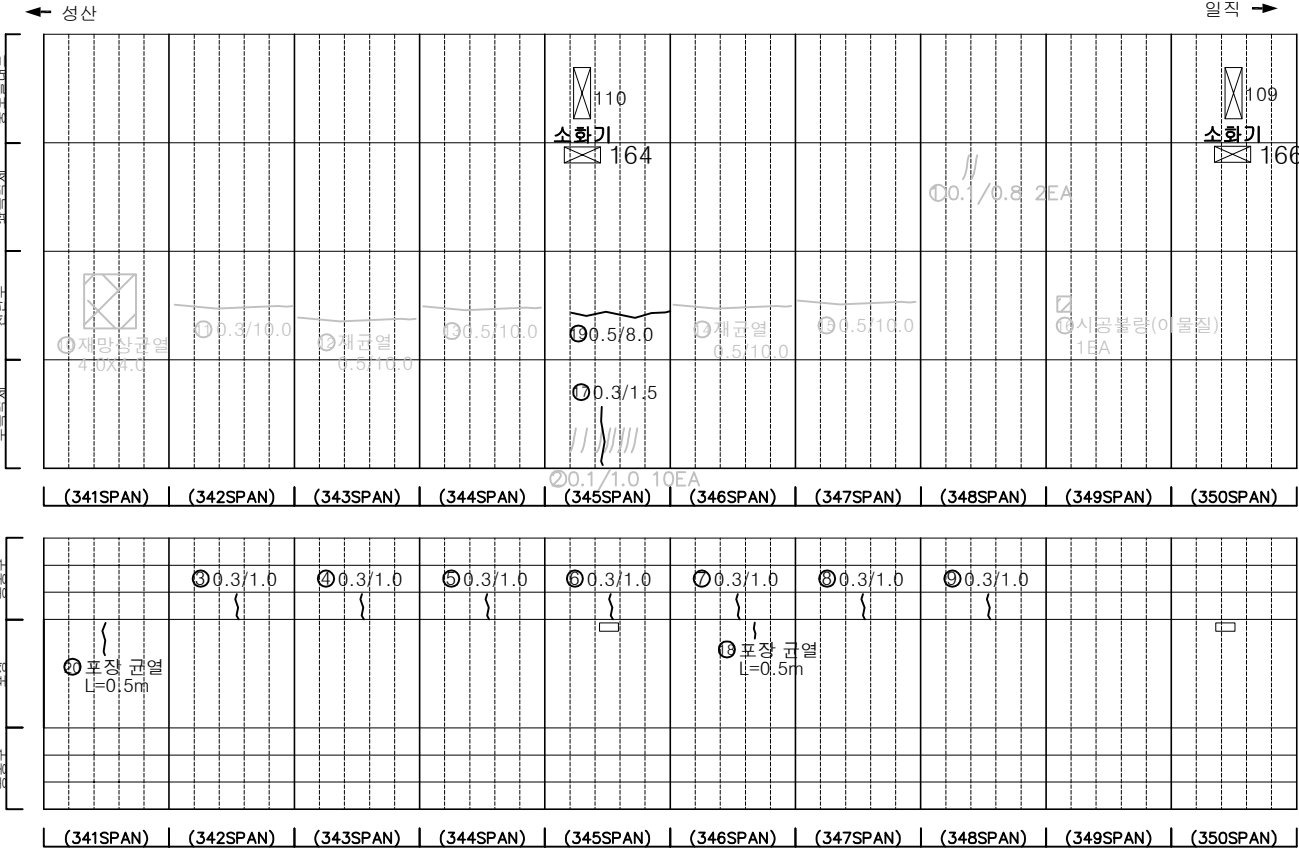

KEY PLAN

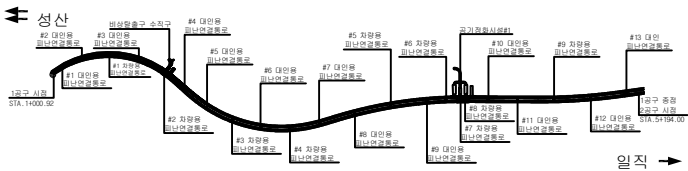

SECTION

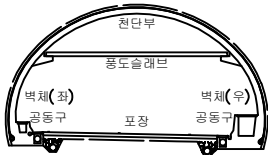


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 341~350구간(성산)
도면번호	35

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'하 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
3	22상	천단부	불균열(폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	6.00	23'하 보수
4	22상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	5.00	23'하 보수
5	22상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	22상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	22상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	22하	공동구	공동구 열재 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'하 보수
11	23상	천단부	불균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

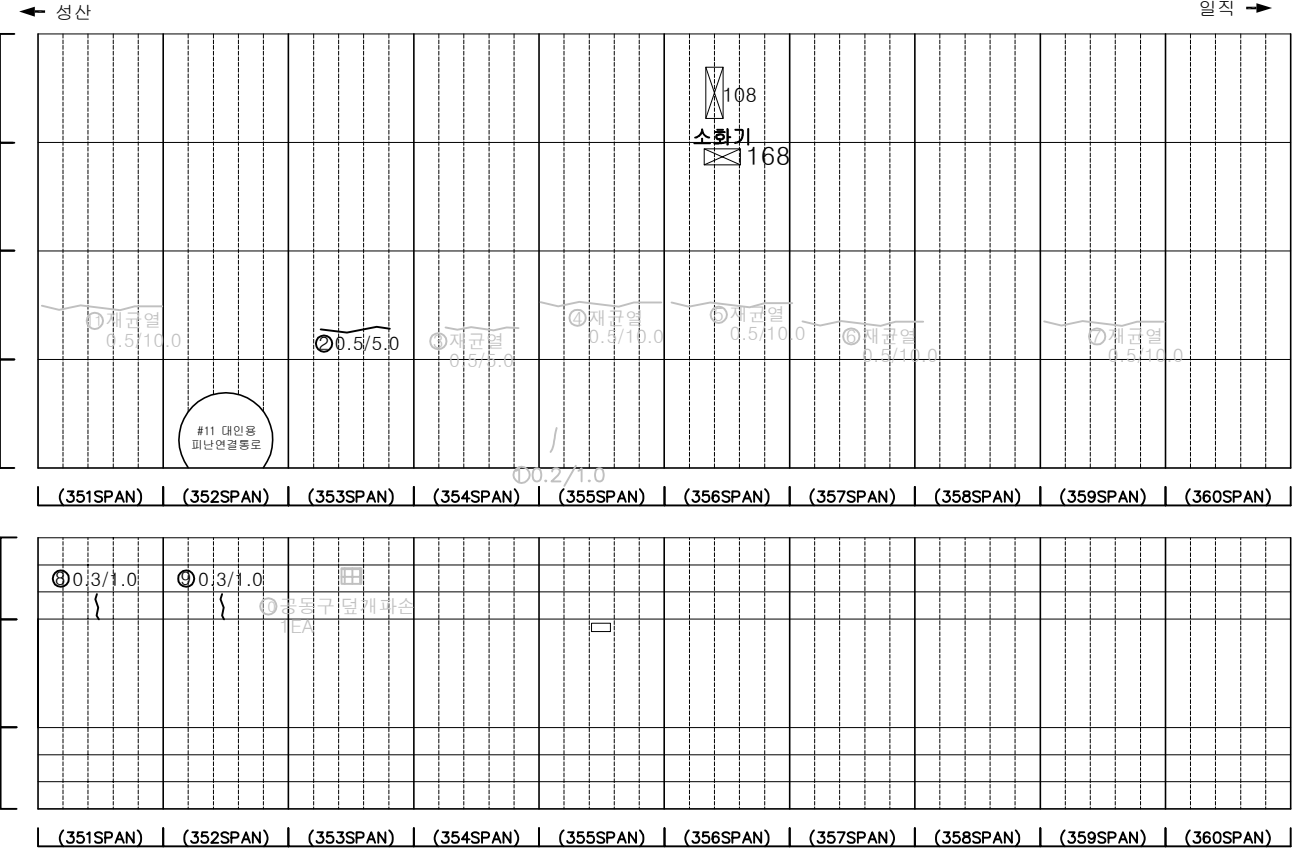

KEY PLAN

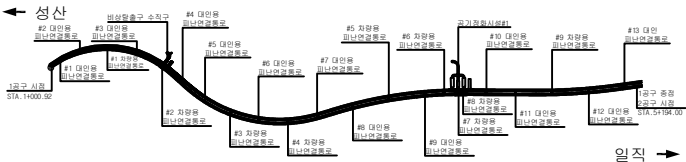

SECTION

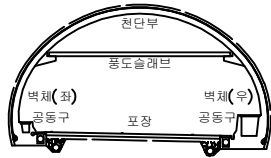


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 351~360구간(성산)
도면번호	36

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	3	3.00	22'상 보강
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	6.00	23'하 보강
4	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	23'하 보강
5	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'하 보강
10	22하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
11	23상	천단부	파괴균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
12	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
13	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
14	23상	천단부	파괴균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
15	23상	천단부	파괴균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
16	23하	천단부	파괴균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
17	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
18	23하	천단부	박리	-	0.3	0.5	0.15	m ²	1	0.15	
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

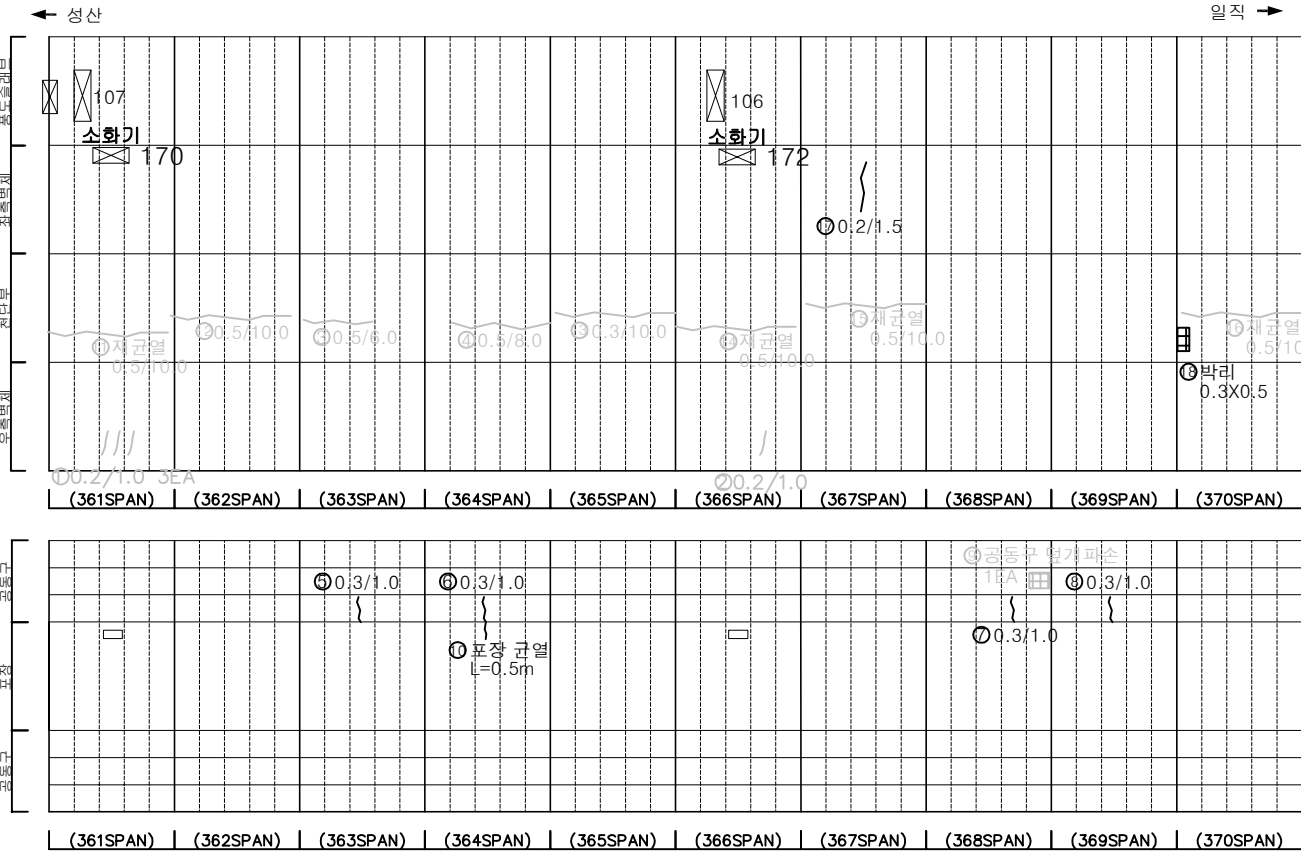

KEY PLAN

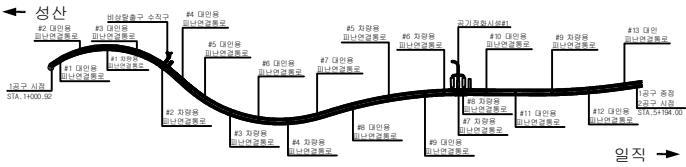

SECTION

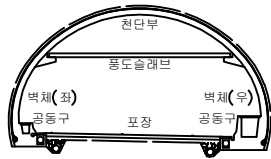


범례


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 361~370구간(성산)
도 면 번호	37

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 량량	단위	개소	총합 량량	
1	21하	속박부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'하 보수
2	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
3	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	22하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7	22하	포장부	포장 파손	-	0.2	1.5	0.30	m ²	1	0.30	
8	23상	천단부	벽균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
9	23상	천단부	벽균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
10	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
11	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
12	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
13	23하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
14	23하	속박부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.5	-	2.50	m	1	2.50	
15	23하	천단부	파손	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
16	23하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

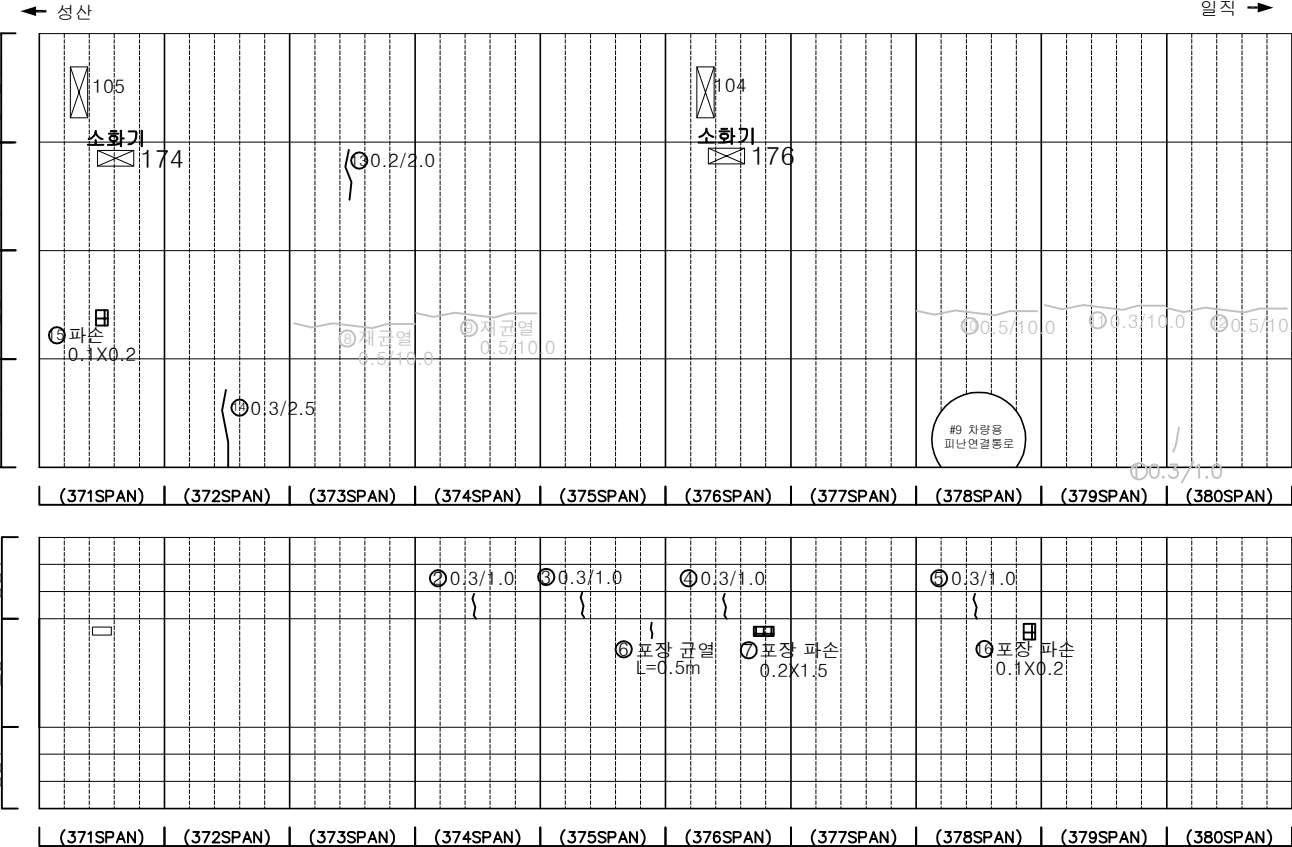

KEY PLAN

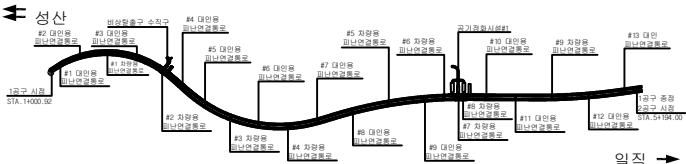

SECTION

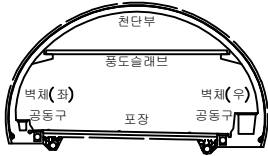


범례

	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	침하노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 371~380구간(성산)
도면번호	38

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 율(%)	
1	22하	측벽부	누수(흐르고있음)	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	
2	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
3	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
12	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
13	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
14	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
15	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

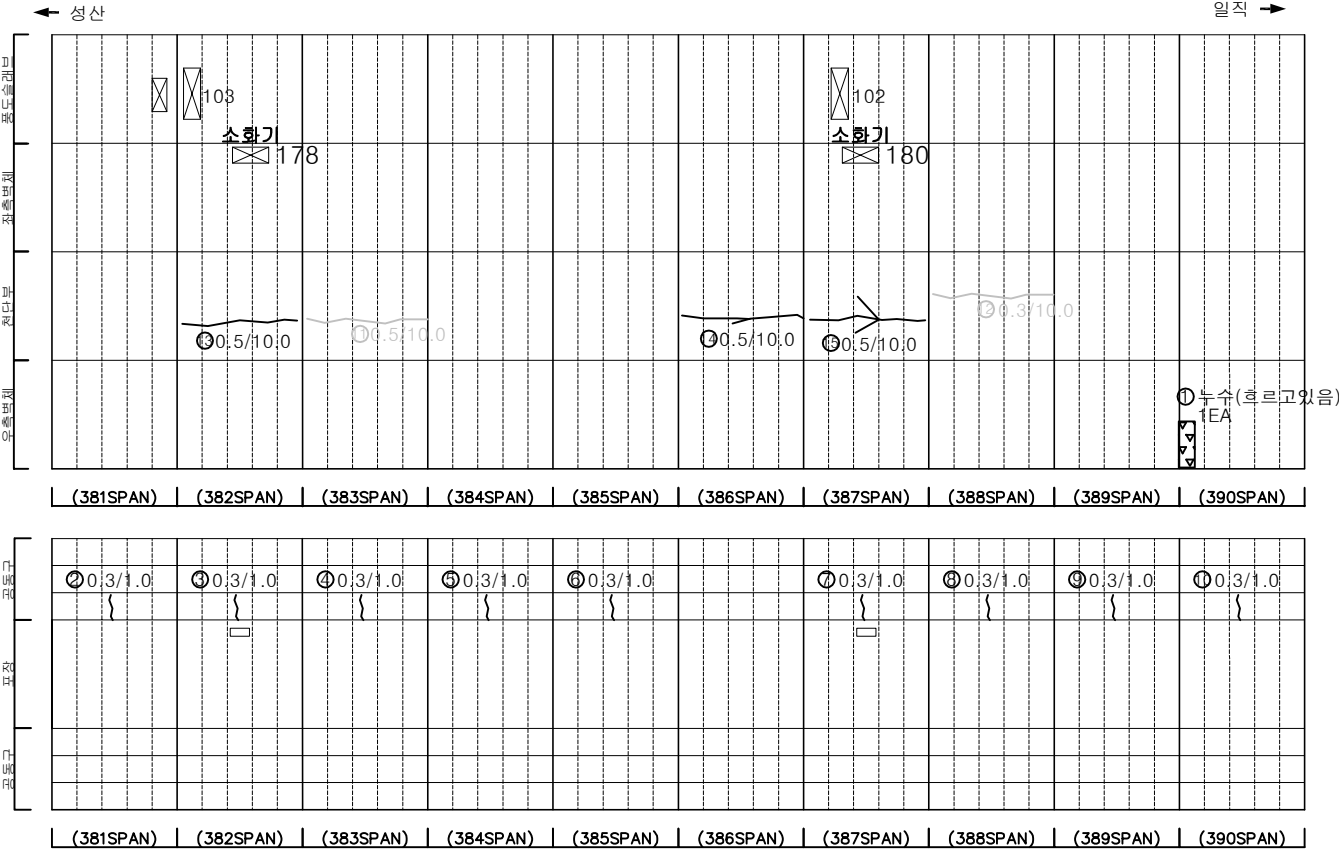

KEY PLAN

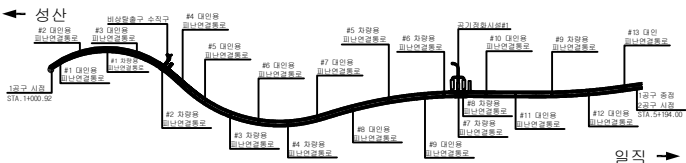

SECTION

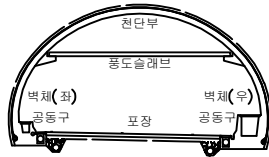


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		바리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	도면명 서부간선지하도로 NATM 381~390구간(성산)
도 면 번호	39

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	1	0.80	22'상 보강
2	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	2	0.80	22'상 보강
3	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	2	1.60	22'상 보강
4	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.5	-	0.50	m	19	9.50	22'상 보강
5	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	8	6.40	22'상 보강
6	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m		1.00	22'상 보강
7	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
14	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
15	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
16	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'상 보강
17	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
18	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
19	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
20	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
21	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
22	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
23	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
24	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
25	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

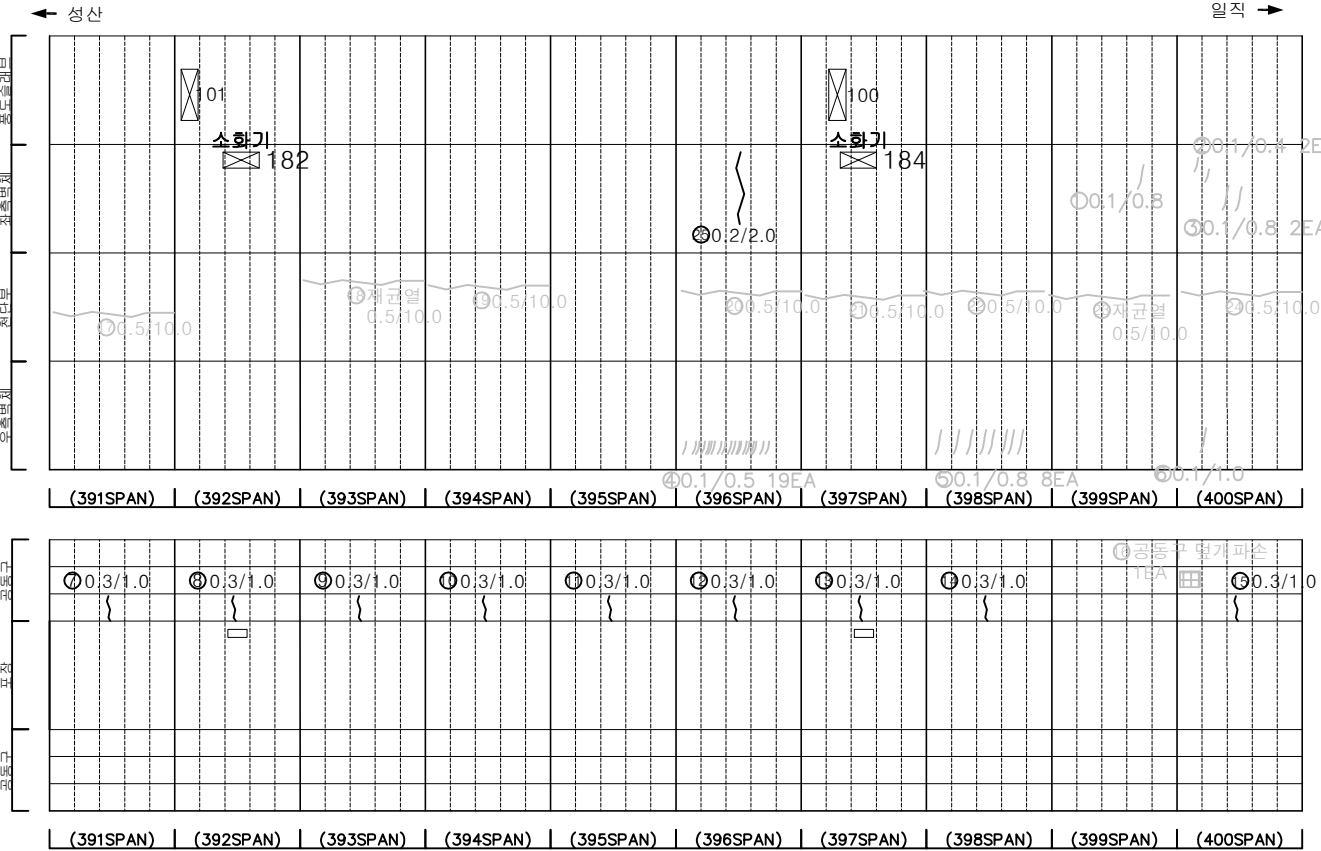

KEY PLAN

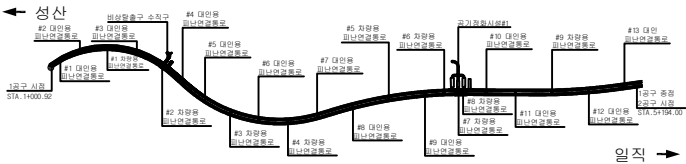

SECTION




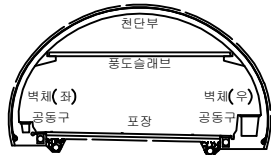


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 391~400구간(성산)
도면번호	40


손 상 물 량 표

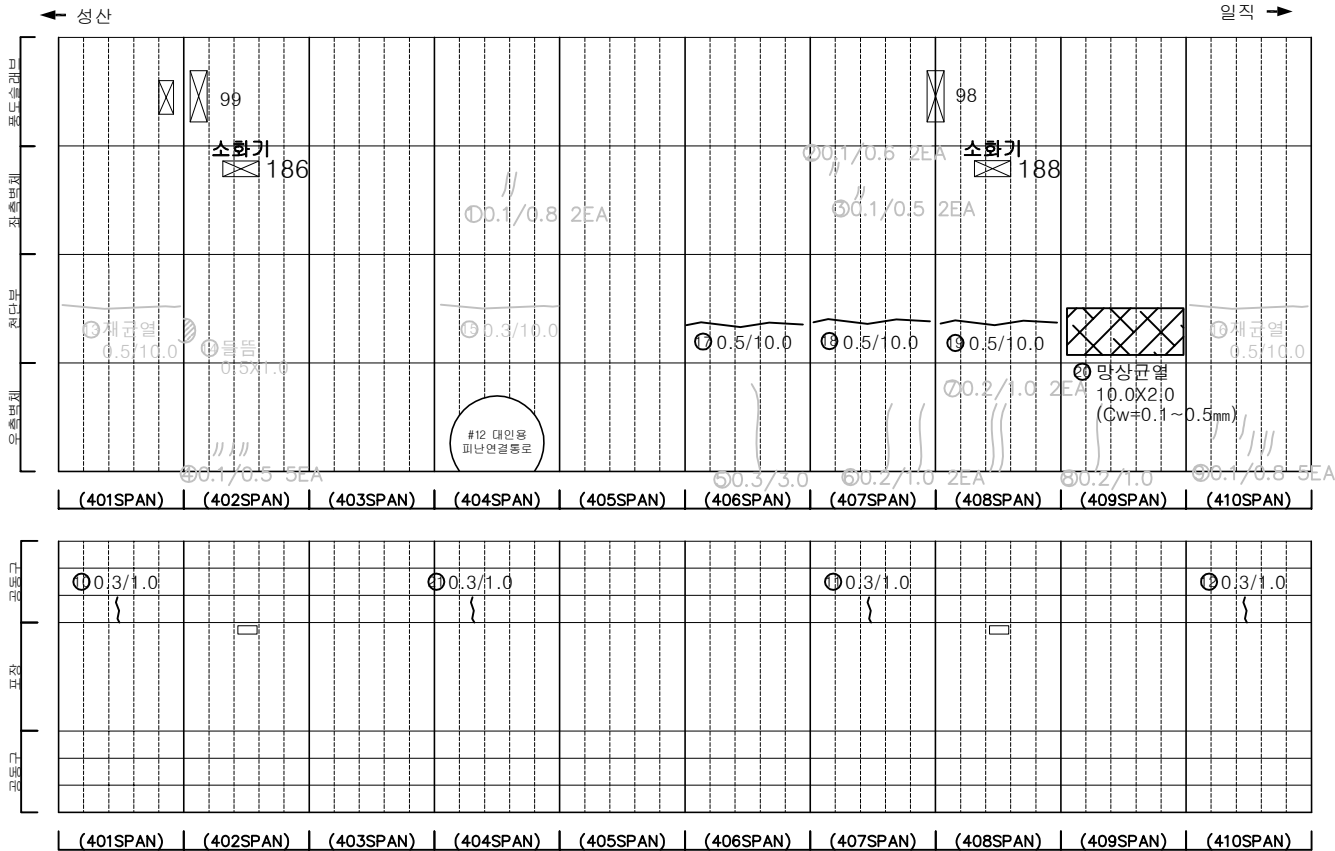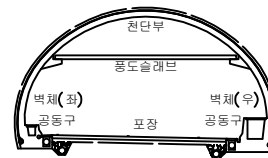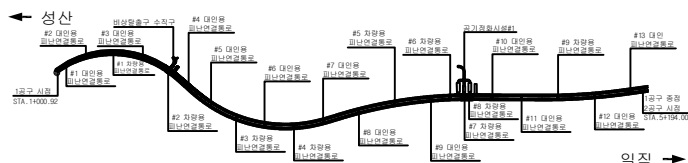[illegible]


	균열		망상균열		재로분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
	편치, 강동		바리, 파손		세수	용역명 서부산선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	
	철근노출		침하		열화	도면명 서부산선지하도로 NATM 401~410구간(성산)
	부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 41

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	2	0.80	22'상 보강
2	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	2	0.80	22'상 보강
3	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	3	1.20	22'상 보강
4	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.60	m	3	1.80	22'상 보강
5	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	4	3.20	22'상 보강
6	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	8	6.40	22'상 보강
7	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	3	2.40	22'상 보강
8	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.5	-	0.50	m	4	2.00	22'상 보강
9	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
10	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	3	2.40	22'상 보강
11	22하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	22하	공동구	공동구 재균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	22하	공동구	공동구 재균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
14	22하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
15	23상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
16	23상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
17	23상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
18	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
19	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

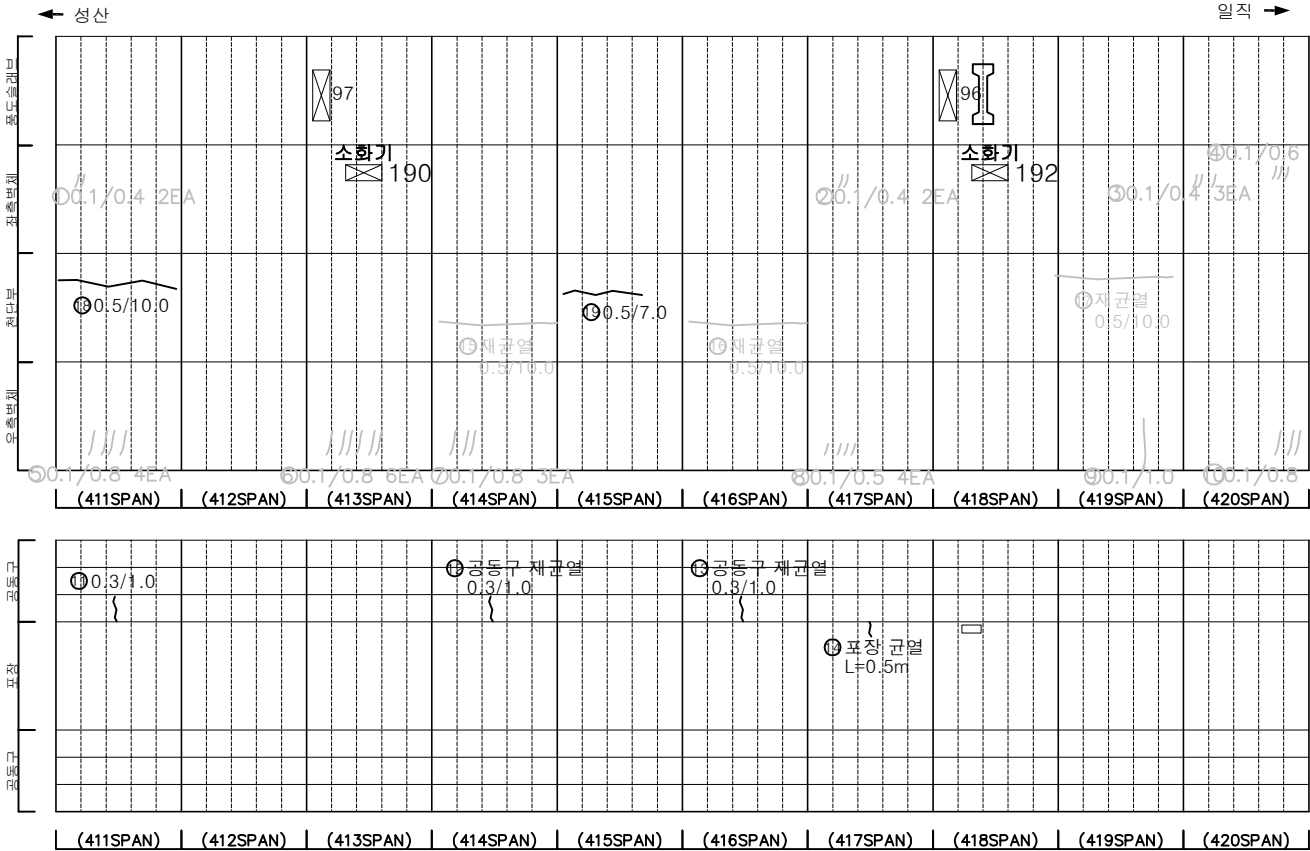

KEY PLAN

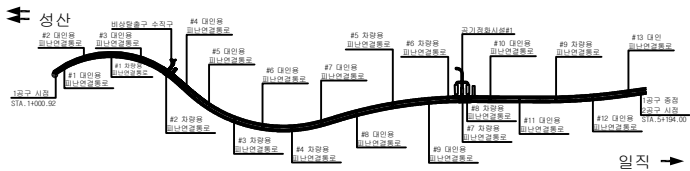

SECTION


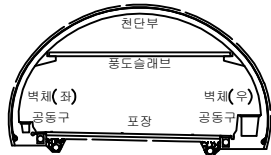


범례


균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 411~420구간(성산)
도면번호	42

손상물량표

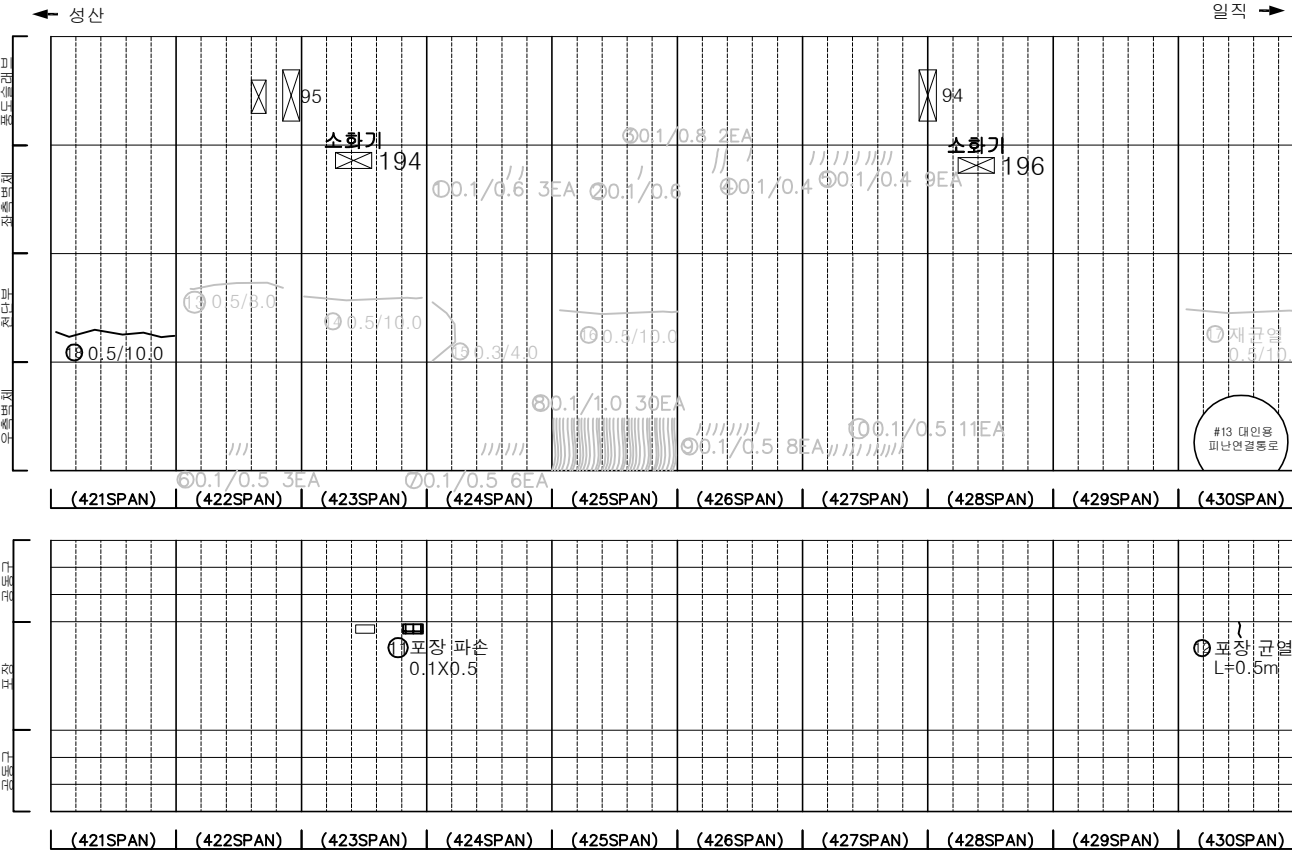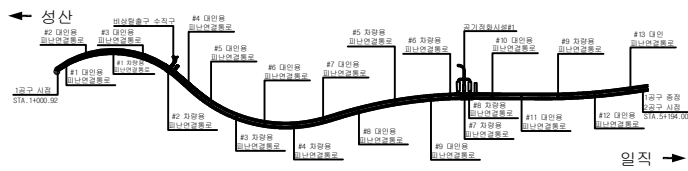[illegible]

SECTION

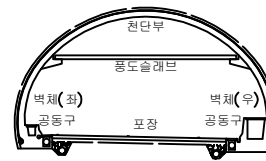

五二

	간 열		망상균열		재료분리
	편치, 강동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
-------	--------------


용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
-----	-----------------------

도 면 명


도면번호	43
------	----

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.60	m	3	1.80	23'하 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.5	-	0.50	m	4	2.00	23'하 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	3	3.00	23'하 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.5	-	0.50	m	8	4.00	23'하 보수
5	22하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	22하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7	23상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	23상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
9	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
10	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
11	23상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
12	23상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
13	23상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
14	23상	천단부	벽면	-	0.2	2.0	0.40	m ²	1	0.40	23'하 보수
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

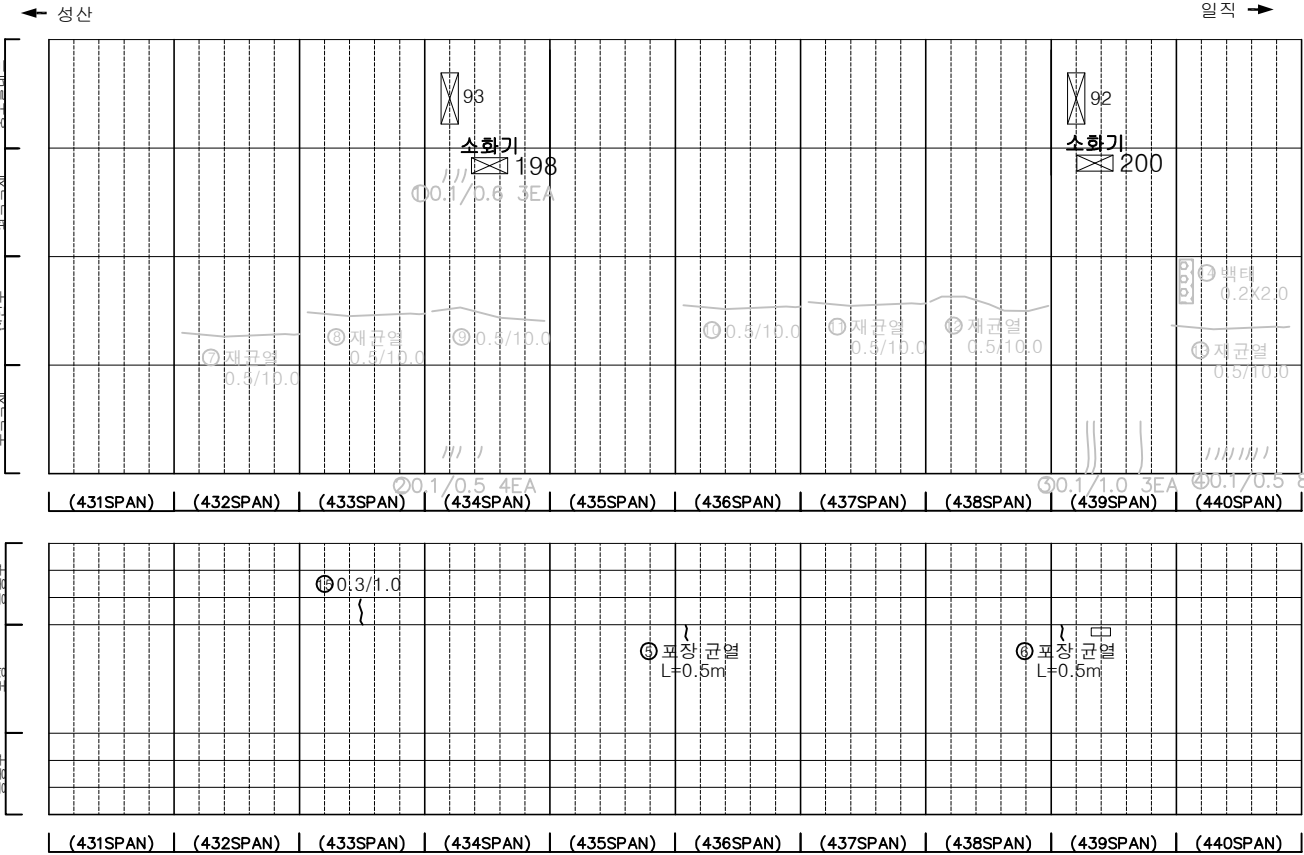

KEY PLAN

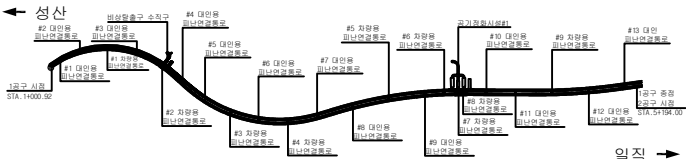

SECTION

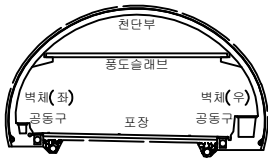


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 431~440구간(성산)
도면번호	44

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.2	-	0.20	m	1	0.20	
2	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.3	-	0.30	m	1	0.30	
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.3	-	1.30	m	1	1.30	
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.3	-	1.30	m	1	1.30	
6	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.3	-	1.30	m	2	2.60	
8	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	2	1.40	
9	21하	공동구	균형	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
10	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	1	0.40	
11	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.3	-	1.30	m	1	1.30	
12	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.2	-	0.20	m	1	0.20	
13	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.3	-	1.30	m	1	1.30	
14	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	1	0.80	
15	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.3	-	1.30	m	2	2.60	
16	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.2	-	0.20	m	1	0.20	
17	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	1	0.40	
18	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	8	8.00	
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

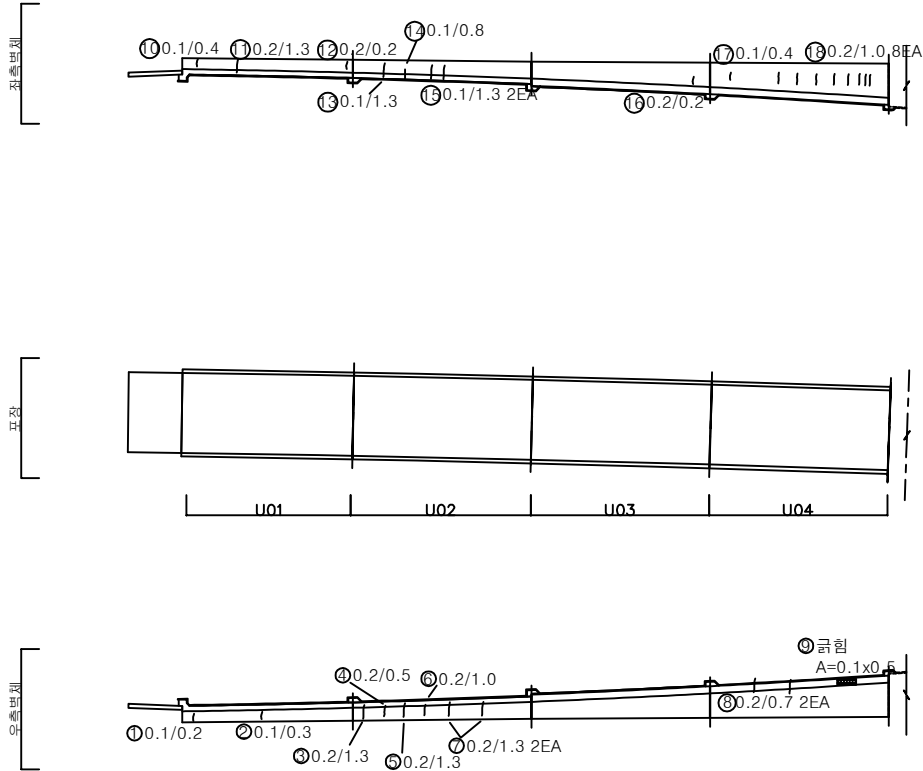

KEY PLAN

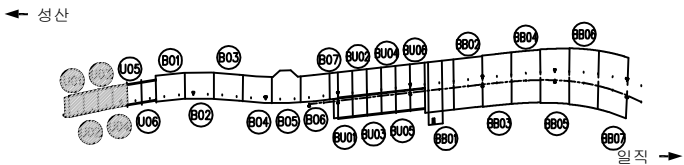

SECTION



범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 시점부 U-TYPE U01~U04 (성산)
도 면 번호	45


ID : 서부간선지하도로 시점부(U-TYPE U05~06,B0X-TYPE B01~02)-성산방향

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	재료분리	-	0.1	0.5	0.05	m ²	2	0.10	
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	
4	23하	상부슬래브	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
5	23하	상부슬래브	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
6	23하	포장부	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
7	23하	포장부	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

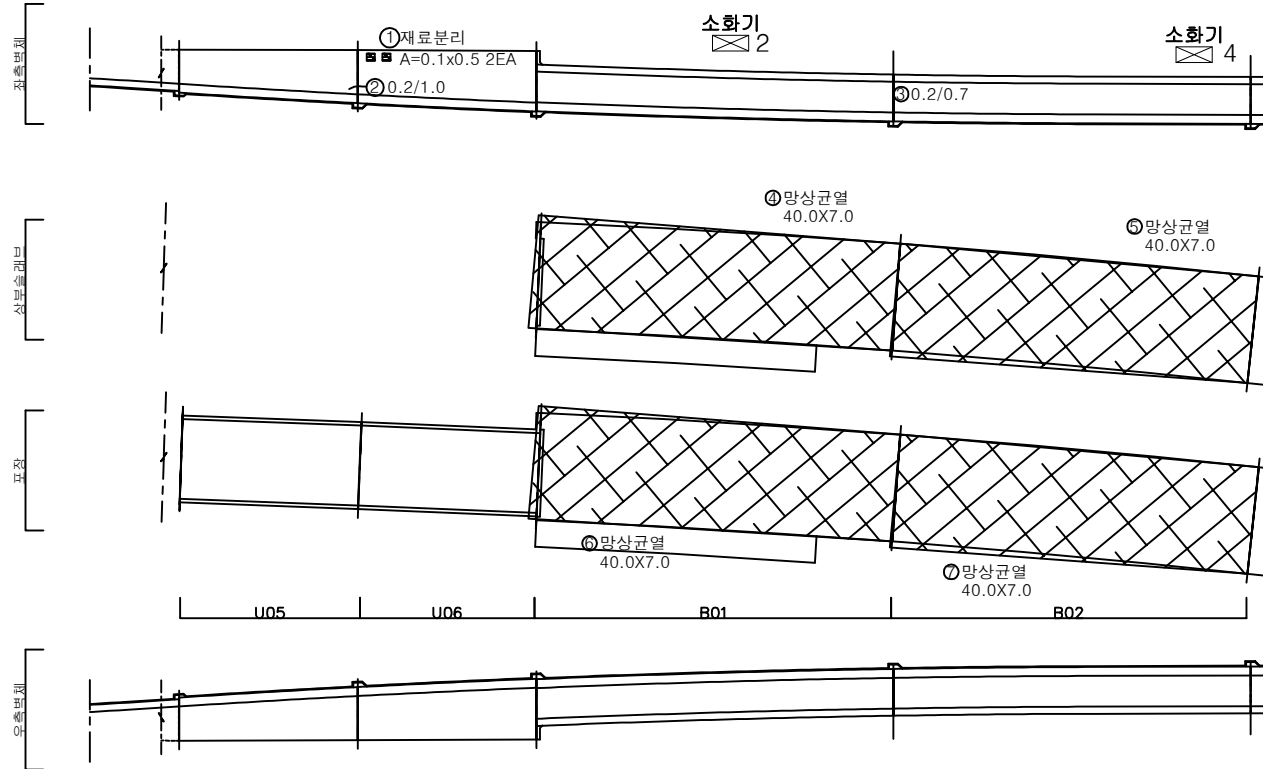

KEY PLAN

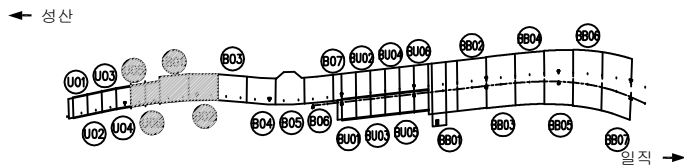

SECTION

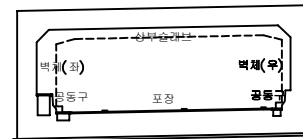


범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	채수	서울도시고속도로(주)
누수, 습윤부	벽면	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서부간선지하도로 시점부 U-TYPE U05~BOX-TYPE B01~02 (성산)
			도면번호
			46


손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
2	23하	상부슬래브	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m²	1	280.00	
3	23하	상부슬래브	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m²	1	280.00	
4	23하	상부슬래브	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m²	1	280.00	
5	23하	포장부	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m²	1	280.00	
6	23하	포장부	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m²	1	280.00	
7	23하	포장부	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m²	1	280.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

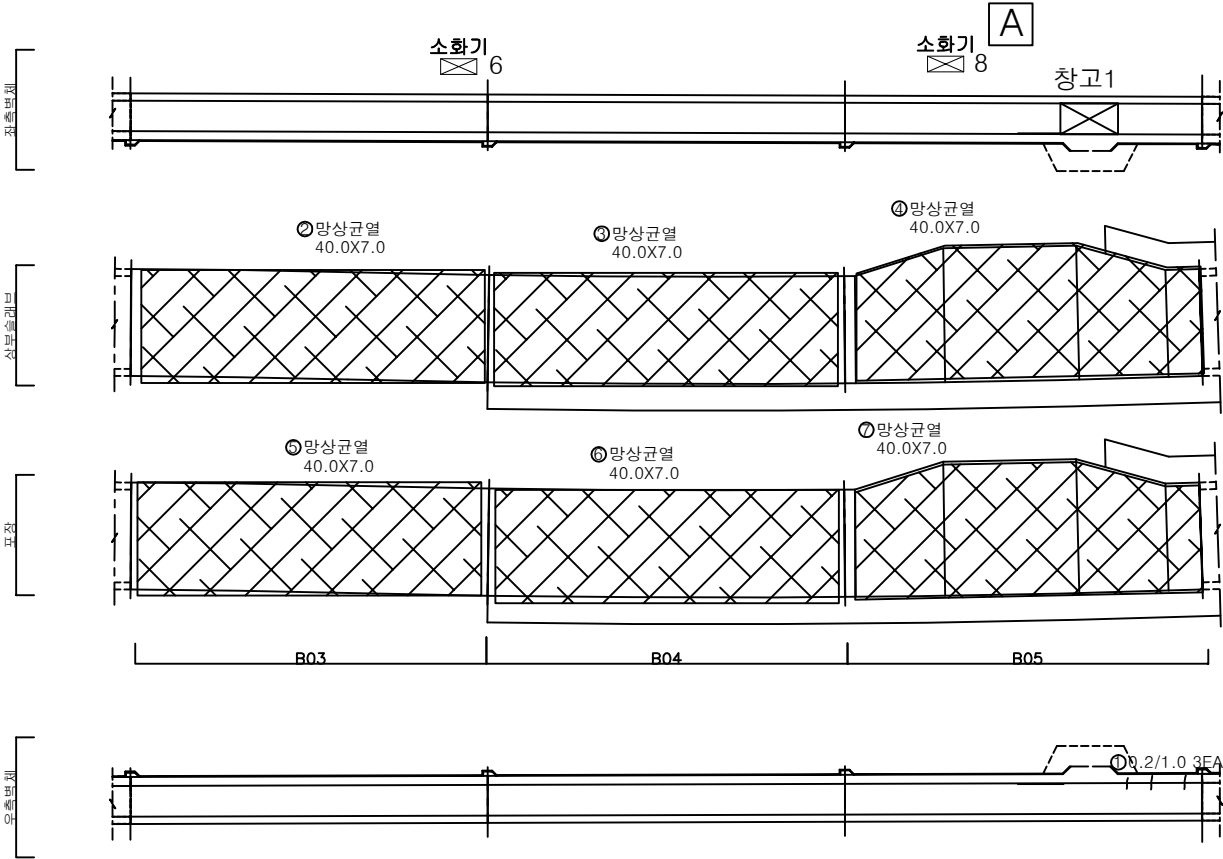


KEY PLAN

← 성산

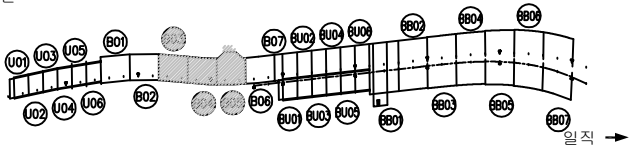

SECTION

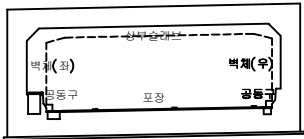


범례

	균열		망상균열		재료분리
	전치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		박리		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 시점부 B0X-TYPE B03~05 (성산)
도면번호	47

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 량량	단위	개소	총합 량량	
1	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	21하	공동구	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
3	23하	상부슬래브	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
4	23하	상부슬래브	망상균열	-	10.0	7.0	70.00	m ²	1	70.00	
5	23하	상부슬래브	망상균열	-	20.0	7.0	140.00	m ²	1	140.00	
6	23하	상부슬래브	망상균열	-	20.0	7.0	140.00	m ²	1	140.00	
7	23하	상부슬래브	망상균열	-	20.0	7.0	140.00	m ²	1	140.00	
8	23하	상부슬래브	망상균열	-	20.0	7.0	140.00	m ²	1	140.00	
9	23하	포장부	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
10	23하	포장부	망상균열	-	10.0	7.0	70.00	m ²	1	70.00	
11	23하	포장부	망상균열	-	20.0	7.0	140.00	m ²	1	140.00	
12	23하	포장부	망상균열	-	20.0	7.0	140.00	m ²	1	140.00	
13	23하	포장부	망상균열	-	20.0	7.0	140.00	m ²	1	140.00	
14	23하	포장부	망상균열	-	20.0	7.0	140.00	m ²	1	140.00	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

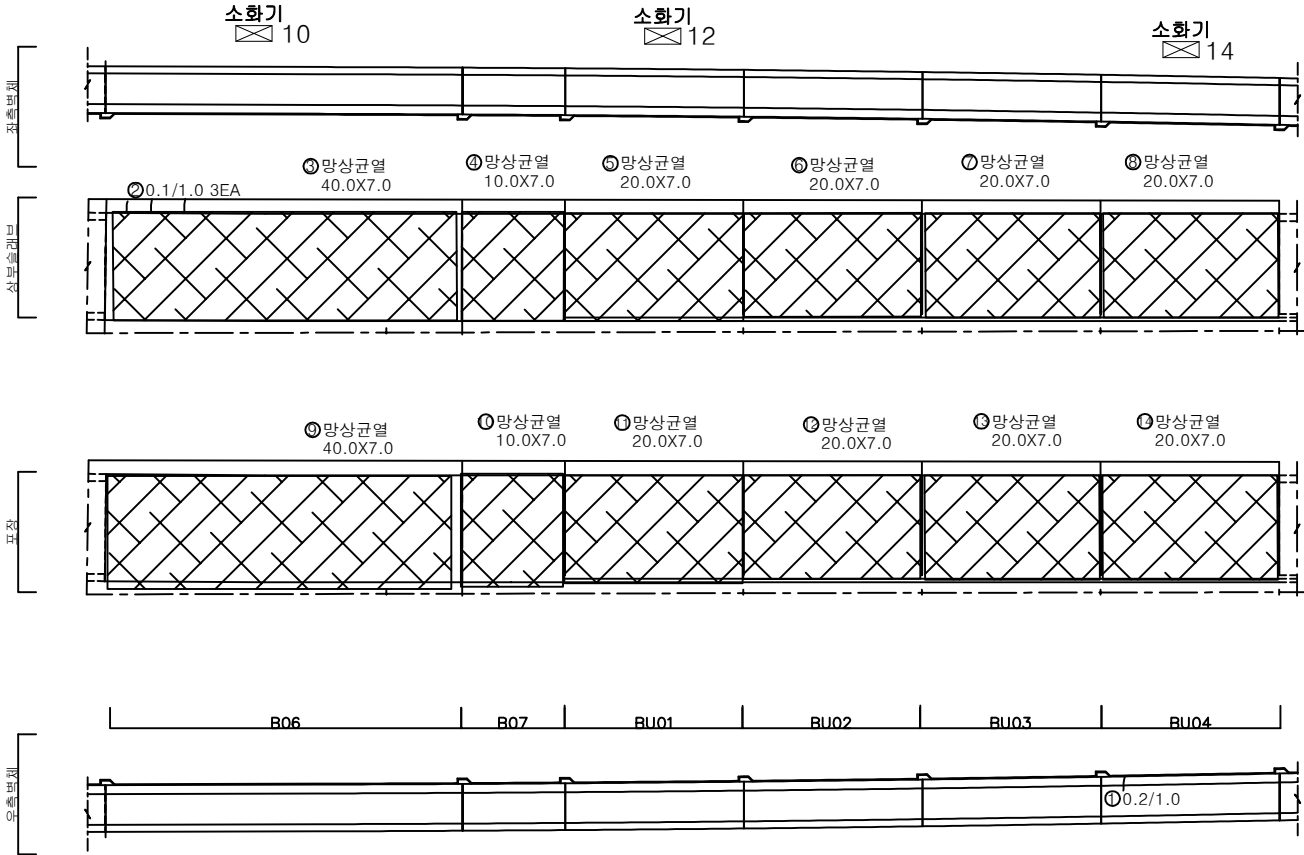

KEY PLAN

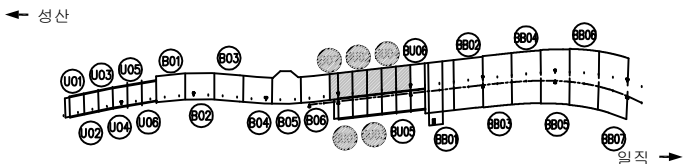

SECTION

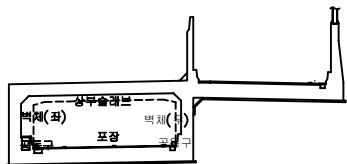


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE B06~BU04 (형식)
도면번호	48

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 량	단위	개소	총합 량	
1	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
3	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	3	6.00	
4	23하	상부슬래브	망상균열	-	20.0	7.0	140.00	m ²	1	140.00	
5	23하	상부슬래브	망상균열	-	20.0	7.0	140.00	m ²	1	140.00	
6	23하	상부슬래브	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
7	23하	상부슬래브	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
8	23하	포장부	망상균열	-	20.0	7.0	140.00	m ²	1	140.00	
9	23하	포장부	망상균열	-	20.0	7.0	140.00	m ²	1	140.00	
10	23하	포장부	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
11	23하	포장부	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

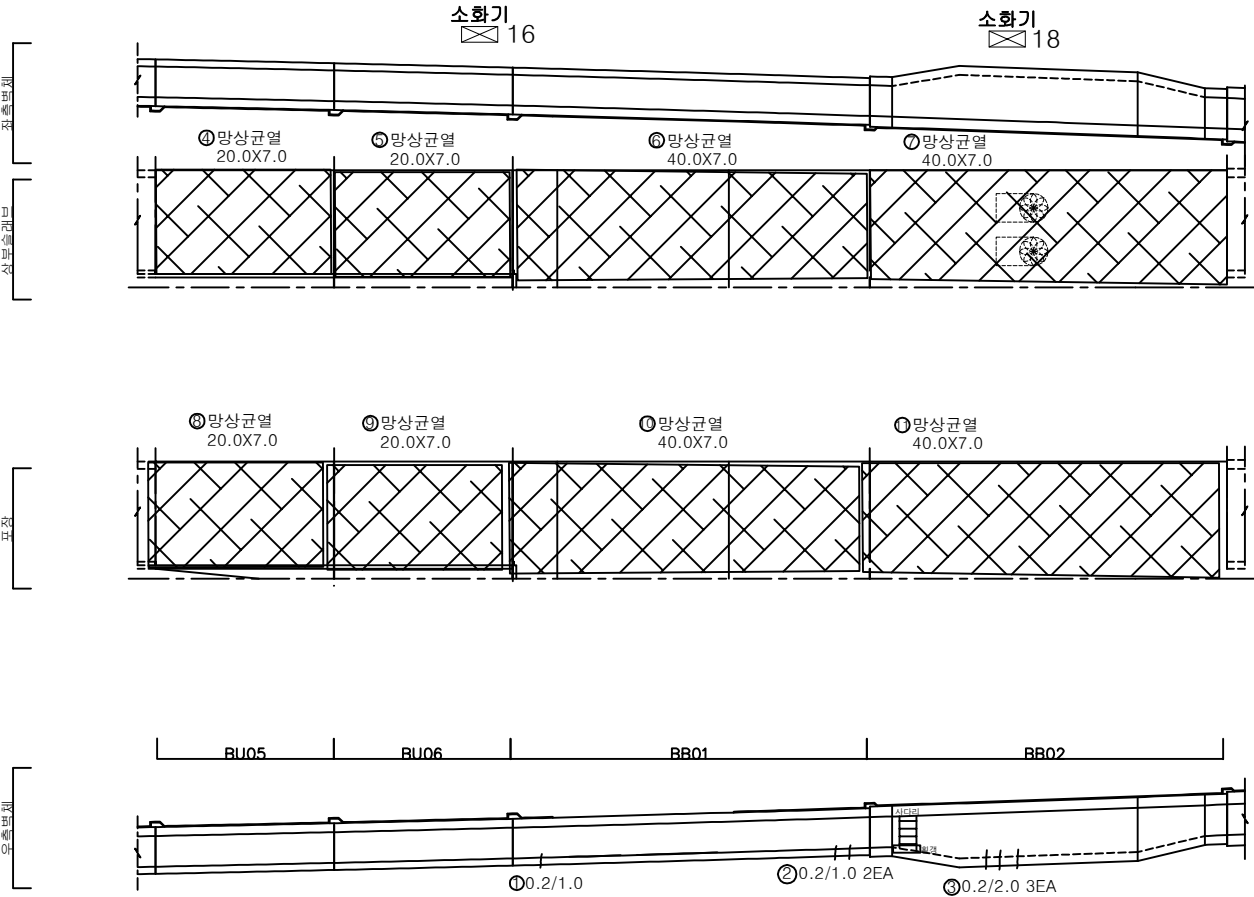

KEY PLAN

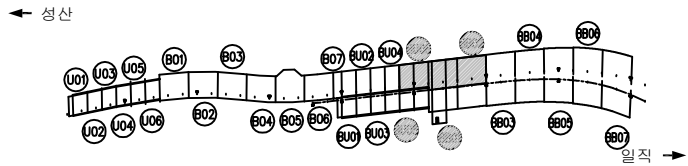

SECTION




범례

	망상균열	재료분리
	바리, 파손	채수
	벽체	퇴적물
	침하	열화
	파괴, 변형	기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE BU05~BB02 (성산)
도면번호	49


손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.4	-	2.40	m	1	2.40	
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
3	23하	상부슬래브	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
4	23하	상부슬래브	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
5	23하	포장부	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
6	23하	포장부	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

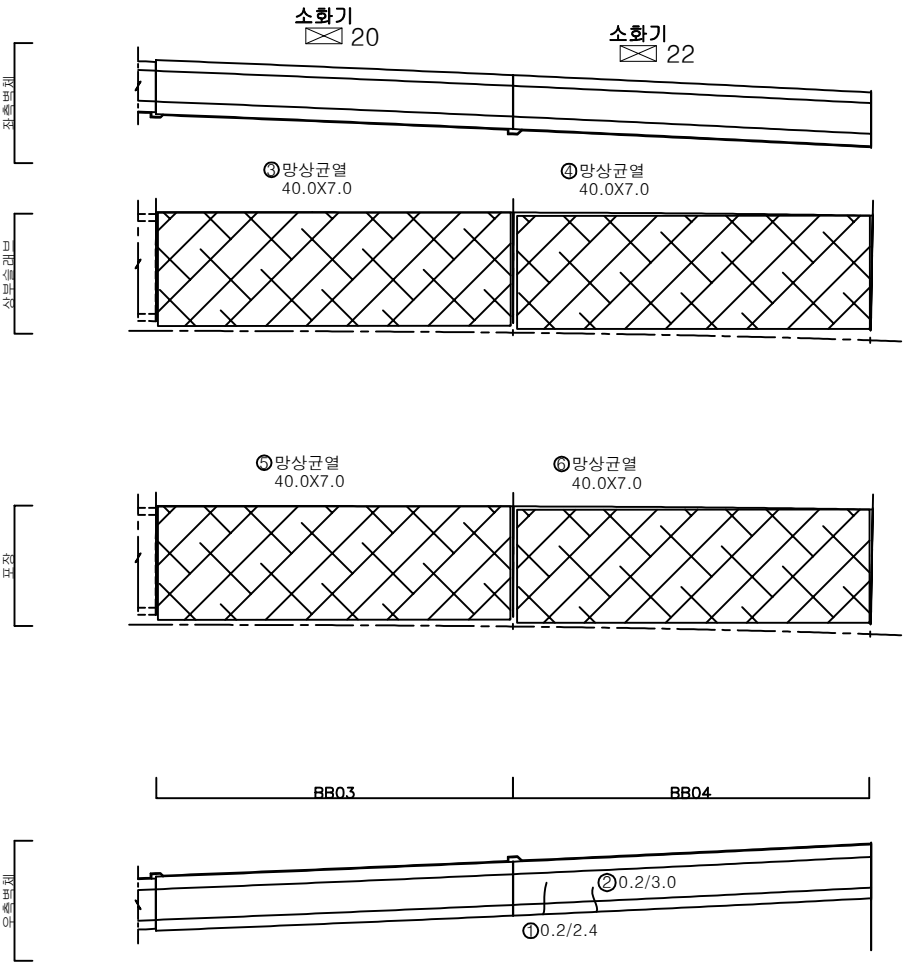


KEY PLAN

← 성산

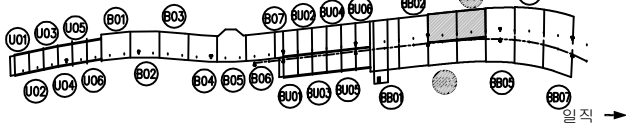

SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE BB03~BB04 (성산)
도면번호	50


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	6	6.00	
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	23하	상부슬래브	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
6	23하	상부슬래브	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
7	23하	포장부	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
8	23하	포장부	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
9	23하	측벽부	망상균열	-	15.0	1.5	22.50	m ²	1	22.50	
10	23하	측벽부	누수(스머잇음)	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	
11	23하	공동구	공동구 파손	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	0.15	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

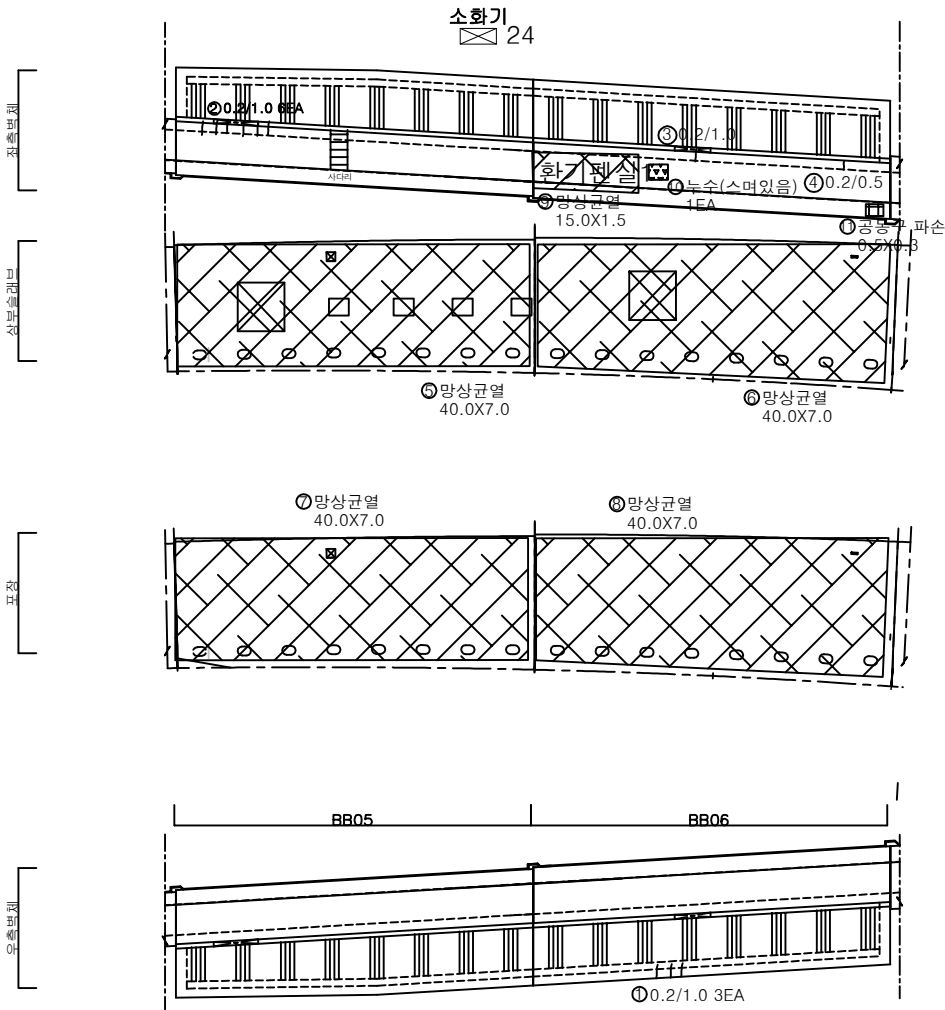


KEY PLAN

← 성산



SECTION

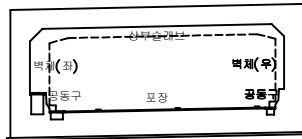

범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		세수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처
서서울도시고속도로(주)


용 역 명
서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE BB05~BB06 (성산)

도 면 번호
51


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소		총합 수량
1	23하	상부슬래브	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
2	23하	포장부	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

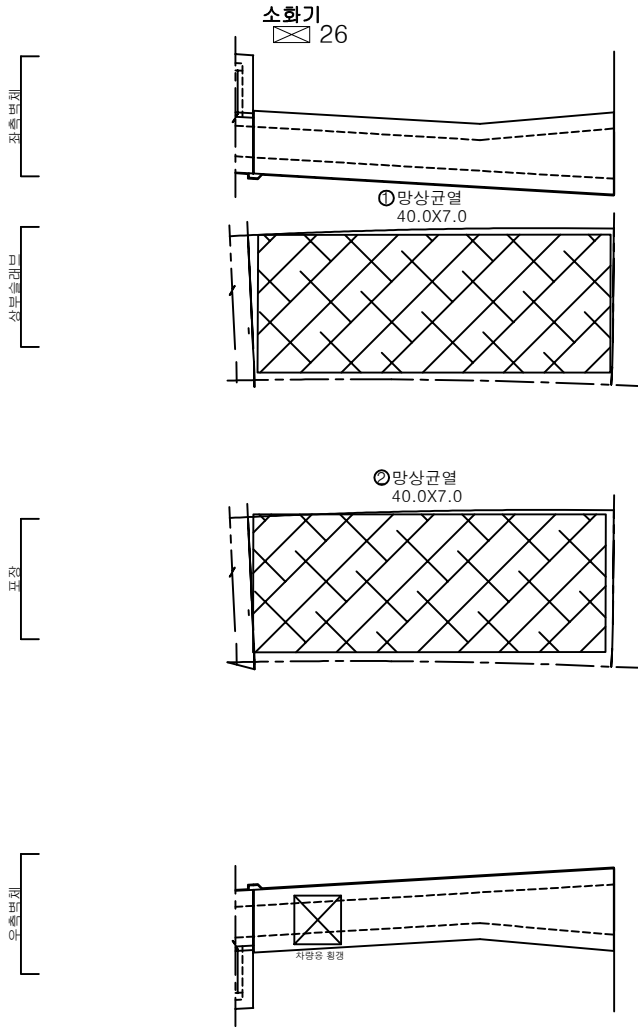


KEY PLAN

← 성산



→ 일직

SECTION

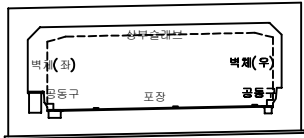

범례


	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역 (BOX-TYPE BB07)
도 면 명	서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE BB07 (성산)
도 면 번호	52

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	비상탈출구	벽체 벽태	-	0.2	0.1	0.02	m ²	1	0.02	
2	23하	비상탈출구	파손	-	0.1	0.2	0.02	m ²	2	0.04	
3	23하	비상탈출구	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	2	10.00	
4	23하	비상탈출구	망상균열	-	5.0	5.0	25.00	m ²	1	25.00	
5	23하	비상탈출구	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
6	23하	비상탈출구	조인트 들뜸	-	0.3	1.0	0.30	m ²	1	0.30	
7	23하	비상탈출구	누수흔적	-	0.5	0.5	0.25	m ²	1	0.25	
8	23하	비상탈출구	천단부 균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
9	23하	비상탈출구	바닥 균열	-	2.0	-	2.00	m	20	40.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 성 산

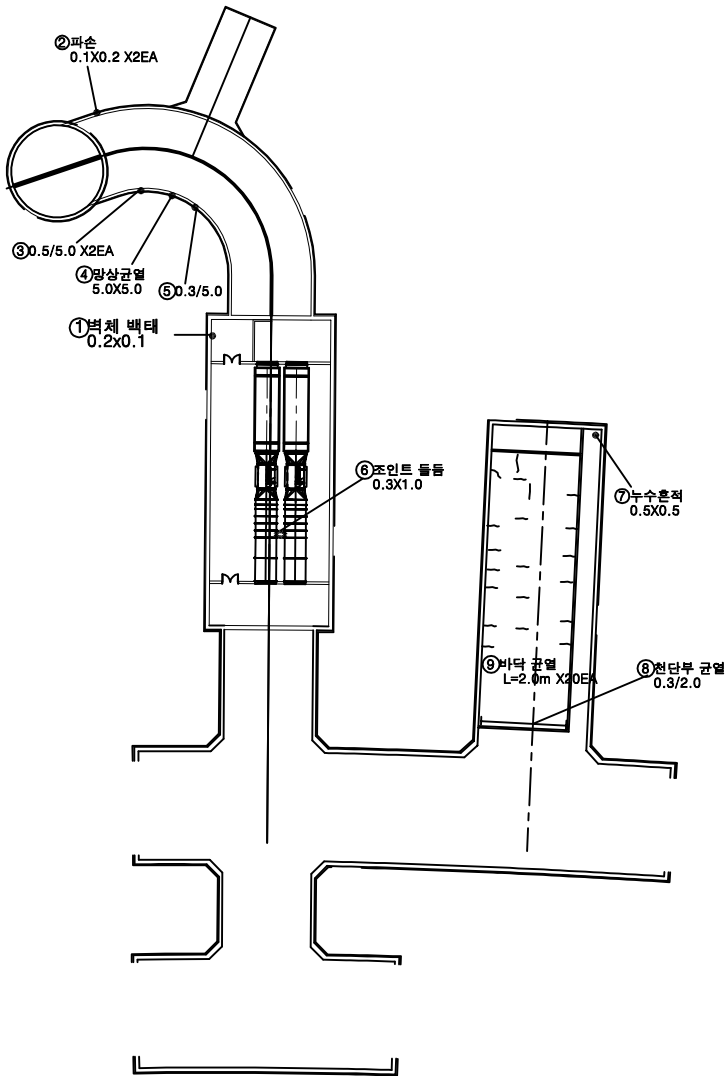

KEY PLAN




SECTION

범
례


	망상균열	재료분리	발 주 처
	바리, 파손	채수	용 역 명
	벽 태	퇴적물	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	열 화		도 면 명
	좌굴, 변형	기 타	서부간선지하도로 비상탈출구 수직구 (성산)
			도 면 번 호

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	23하	공기정화시설	집수정실 채수관적	-	5.0	5.0	25.00	m³	1	25.00	
2	23하	공기정화시설	측벽부 균열부백태	-	0.2	0.5	0.10	m²	1	0.10	
3	23하	공기정화시설	망상균열	-	3.0	5.0	15.00	m²	1	15.00	
4	23하	공기정화시설	측벽부 균열부백태	-	0.2	0.5	0.10	m²	1	0.10	
5	23하	공기정화시설	배덕 균열	-	2.0	-	2.00	m	40	80.00	
6	23하	공기정화시설	천단부 균열(폭0.5mm)	0.5	50.0	-	50.00	m	1	50.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

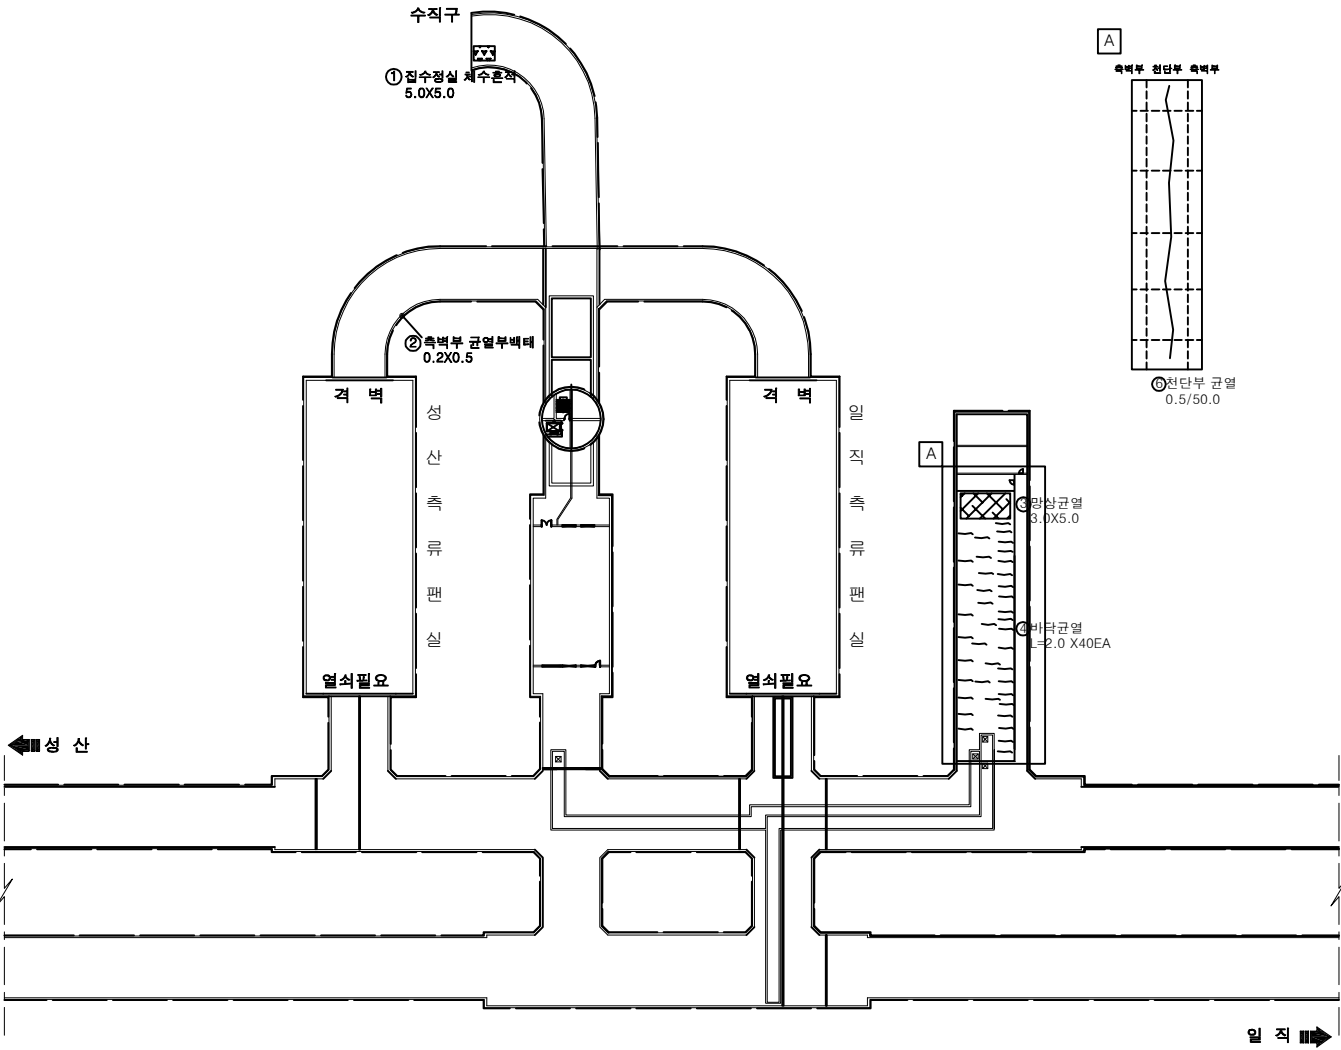

KEY PLAN

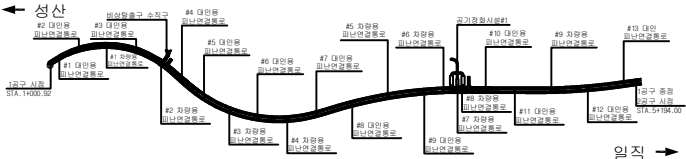

SECTION

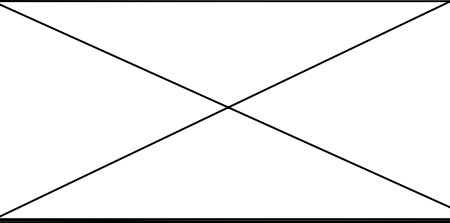


범례



균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 공기정화시설#1 (성산)
도면번호	54


A 소화전 8 옆 창고

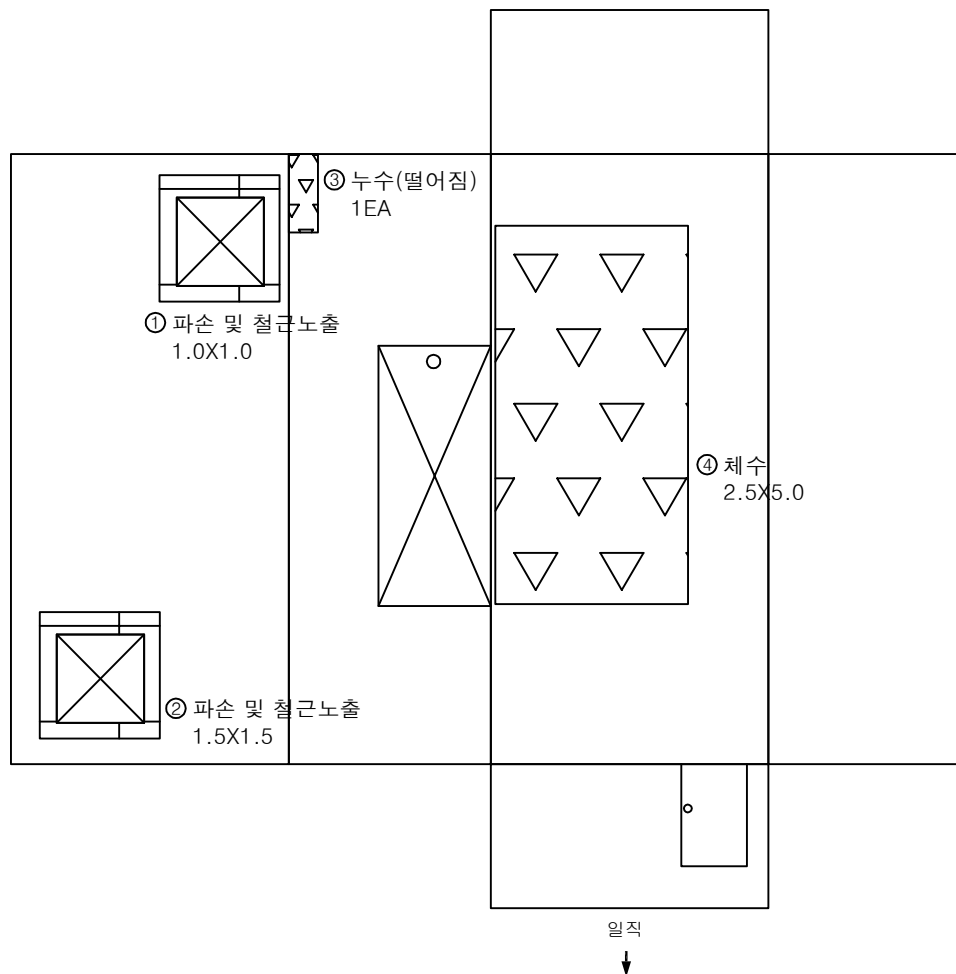

손상물량표

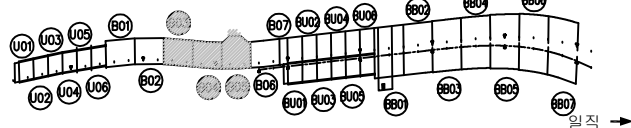[illegible]


SECTION

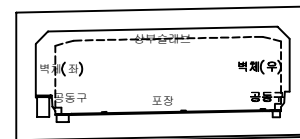

3	3
---	---

	간 열		망상균열		재료분리	발 주 처 서울도시고속도로(주)
	편치, 광동		박리, 파손		체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 슬롯부		백 테		퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE B03~05 (성산)
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호 55
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

A 소화전 8 옆 계단실

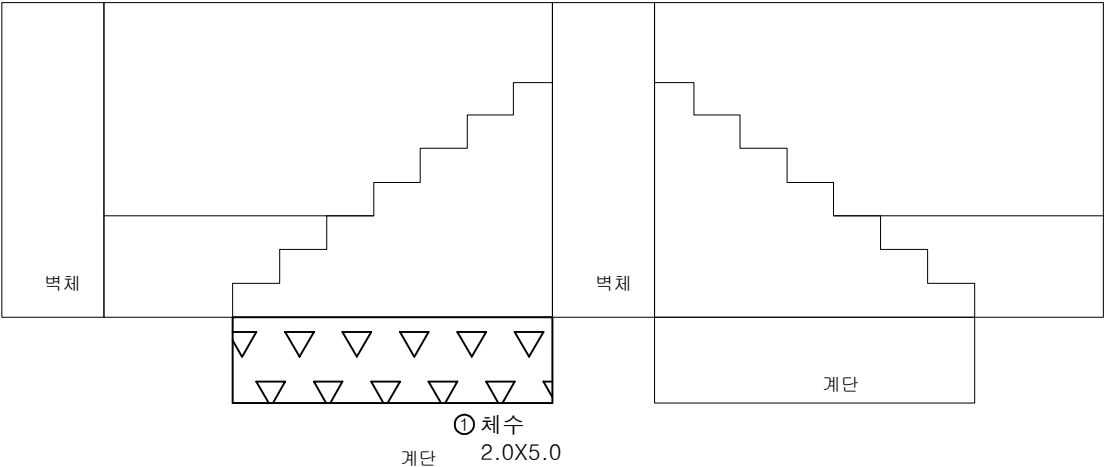


손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	계단실	채수	-	2.0	5.0	10.00	㎡	1	10.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

← 성산



SECTION

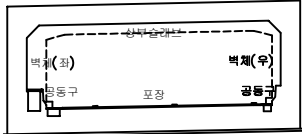

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE B03~05 (성산)
도면번호	56