

서부간선지하도로 정기 , 정밀안전점검 용역

외관조사망도


(서부간선지하도로 (일직방향))-2공구

서서울도시고속도로(주)


(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.5	-	2.50	m	1	2.50	22'상 보강
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

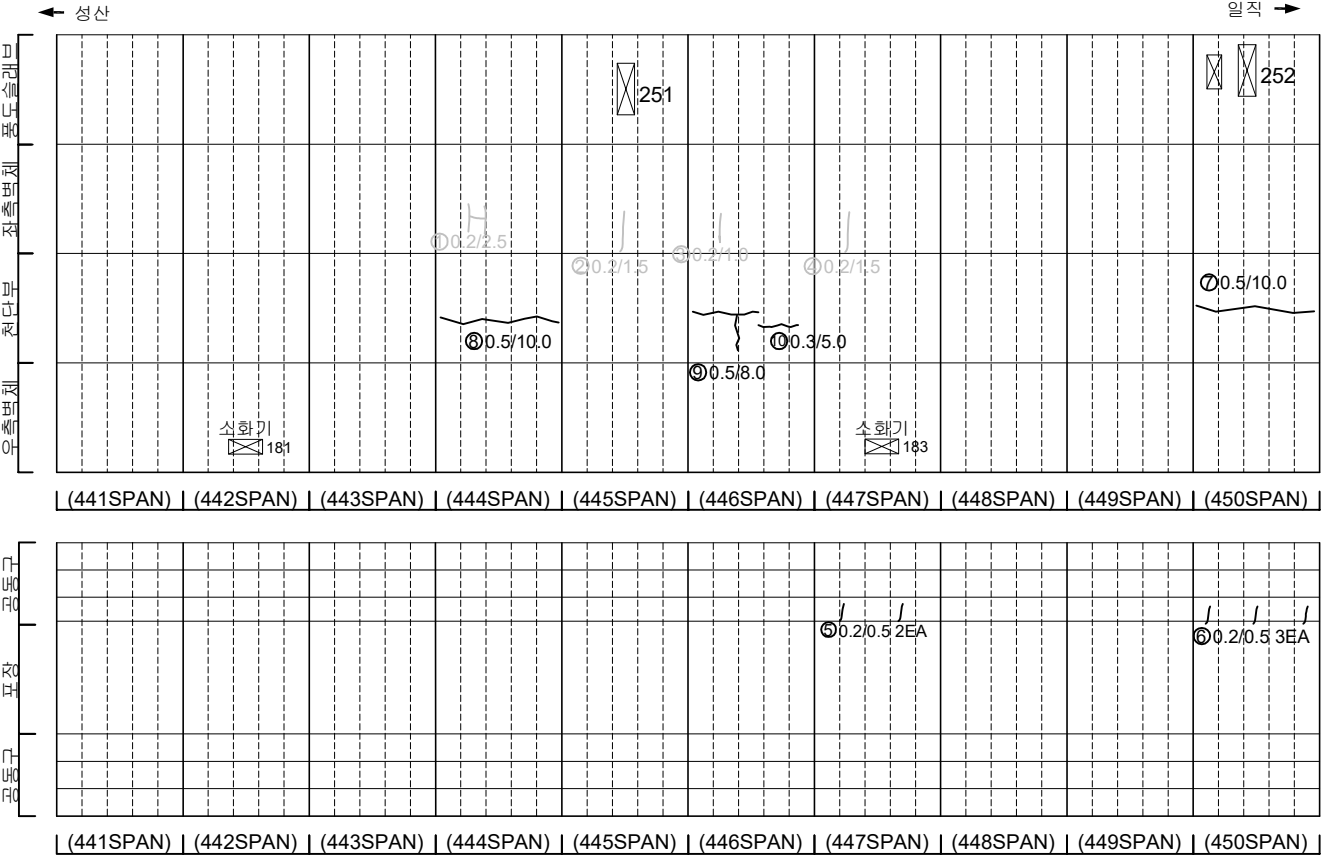

KEY PLAN

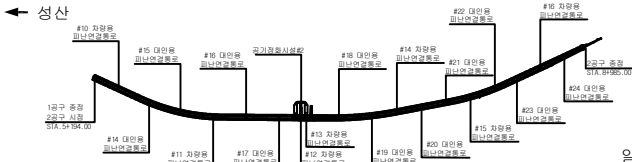

SECTION



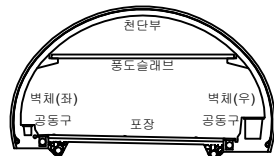


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 441~450구간(일직)
도면번호	01

손 상 물 량 표

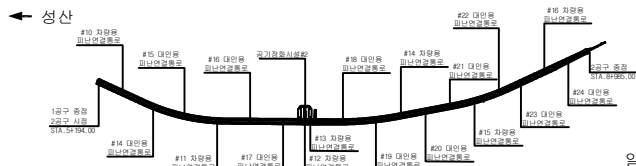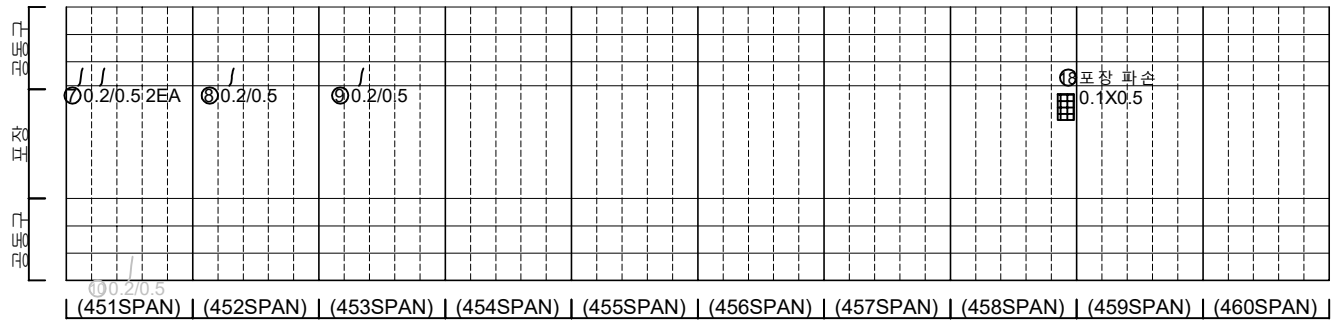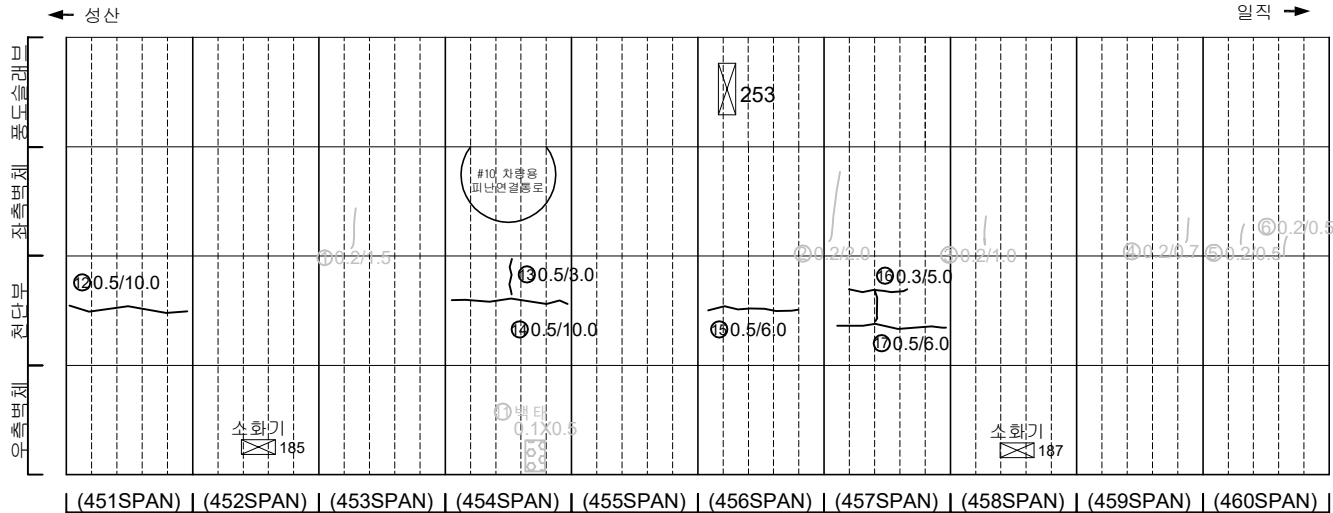[illegible]

일직 →

SECTION

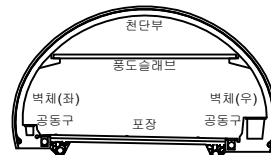

五二五

	빈 칸		교차리본		대각리본
	별무늬		격자무늬		육각무늬
	삼각무늬		원무늬		정방무늬
	수평리본		수직리본		파도무늬
	대각리본		회전무늬		기대무늬

발 주 처
서서울도시고속도로(주)

용역명


서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부가선지 하도로 NATM 451~460구가(일지)


02

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	방상균열	-	1.5	1.5	2.25	m	2	4.50	22'상 보수
2	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.5	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
3	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.5	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
5	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	3	3.00	22'상 보수
6	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
7	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	3	3.00	22'상 보수
8	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
9	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
10	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
11	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
12	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
14	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
15	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
16	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
17	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
18	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	
19	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
20	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	4.0	-	4.00	m	1	4.00	
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

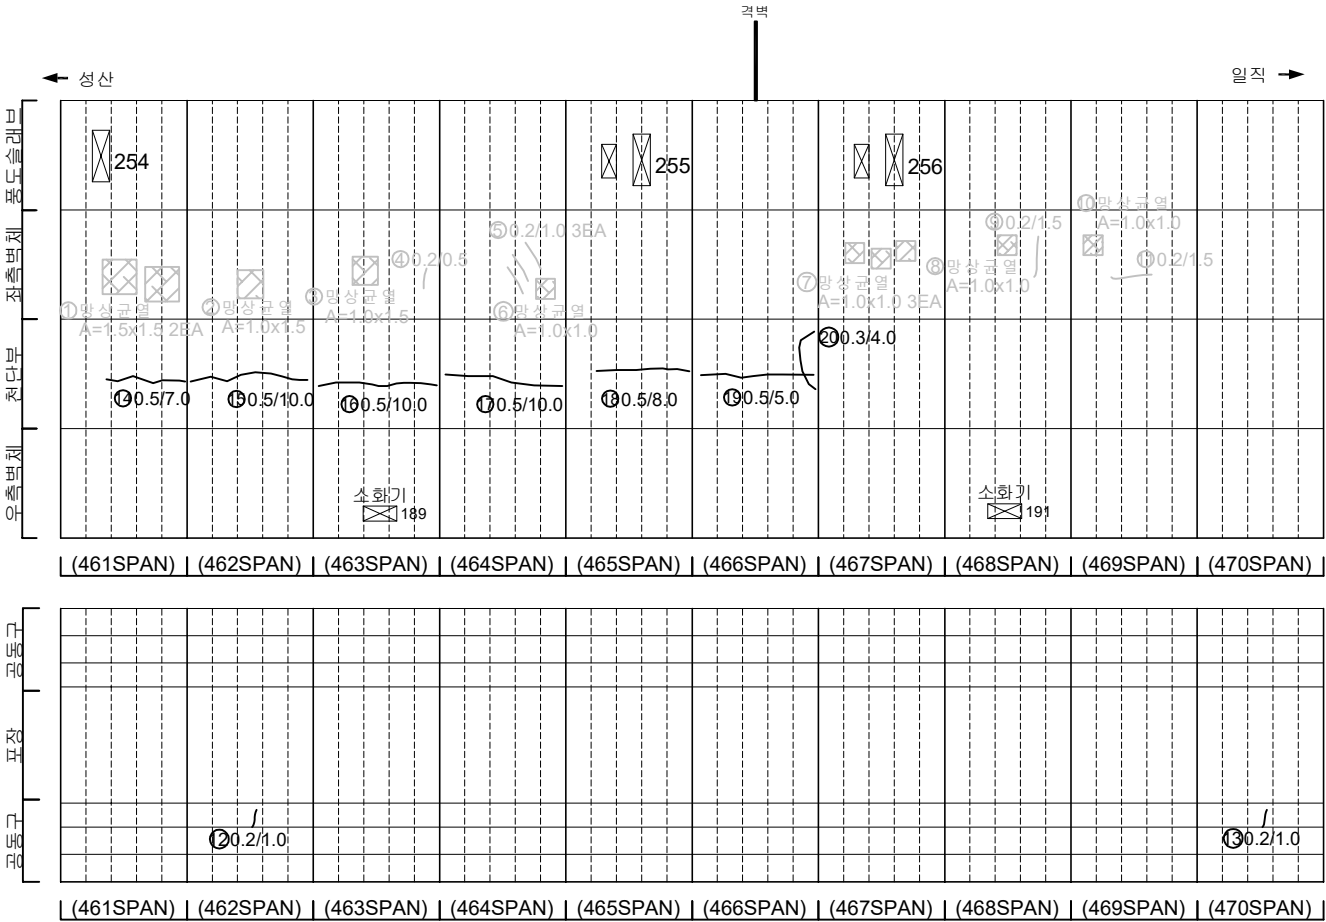

KEY PLAN

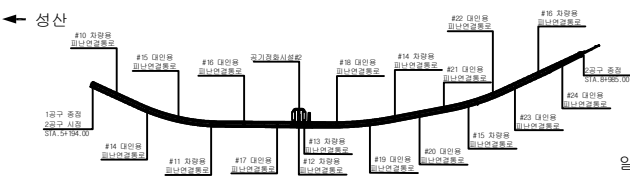

SECTION

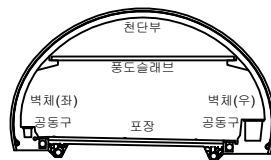


범례

	균열		방상균열		재료분리
	펀치, 공동		바리, 피손		채수
	수축, 습윤부		벽태		되적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 461~470구간(일직)
도면번호	03

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215	측벽부	망상균열	-	1.0	1.5	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
2	215	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
4	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보수
5	215	측벽부	재로분리	-	0.1	0.7	0.07	m	1	0.07	22'상 보
6	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
7	215	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
8	235	천단부	재로균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
9	235	천단부	재로균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
10	235	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11	235	포장부	포장 파손	-	0.1	0.3	0.03	m	1	0.03	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

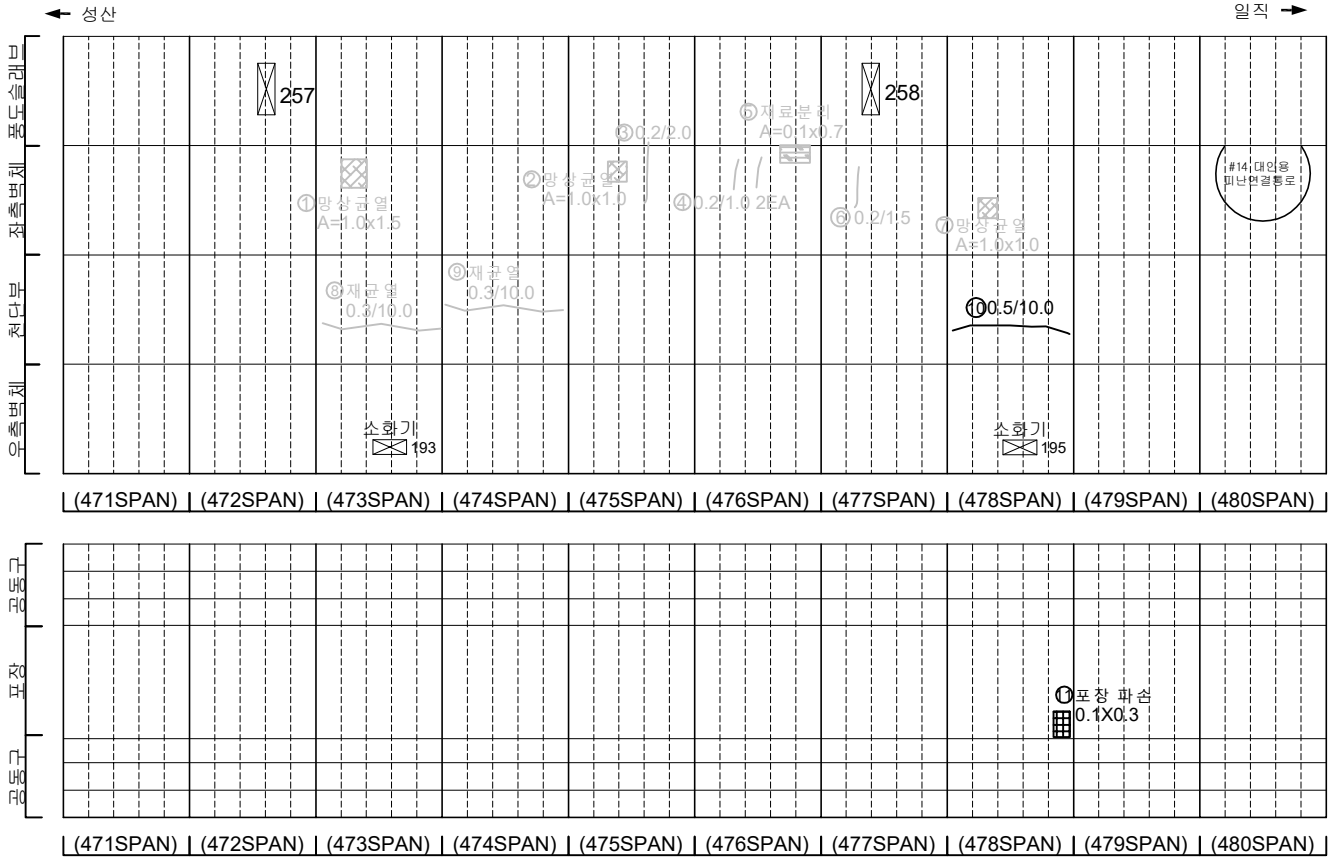

KEY PLAN

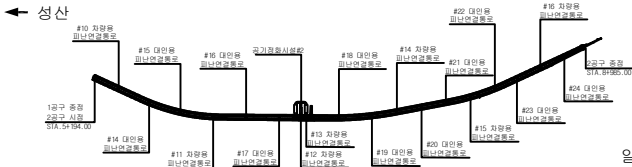

SECTION

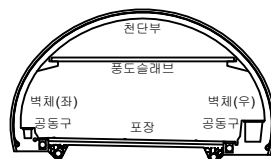

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 471~480구간(일직)
도 면 번호	04

손 상 물 량 표





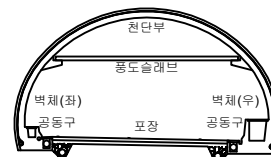
[illegible]


표 준		빈 칸		양상강철		재료별기	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		면치, 임통		벽진, 파손		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		누수, 습윤부		파 태		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 481~490구간(일직)
		부식		저항, 변형		기 타	도면번호 05

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	재분리	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	22'상 보수
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	23'하 보
6	21하	공동구	공동구 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	4	0.04	
7	21하	공동구	공동구 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
9	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
10	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
11	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.00	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
12	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

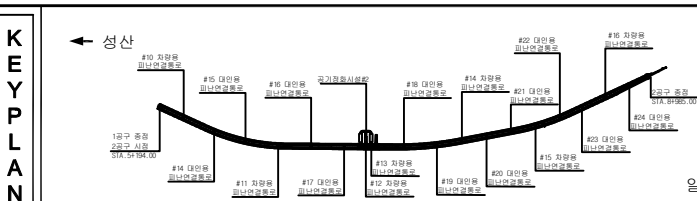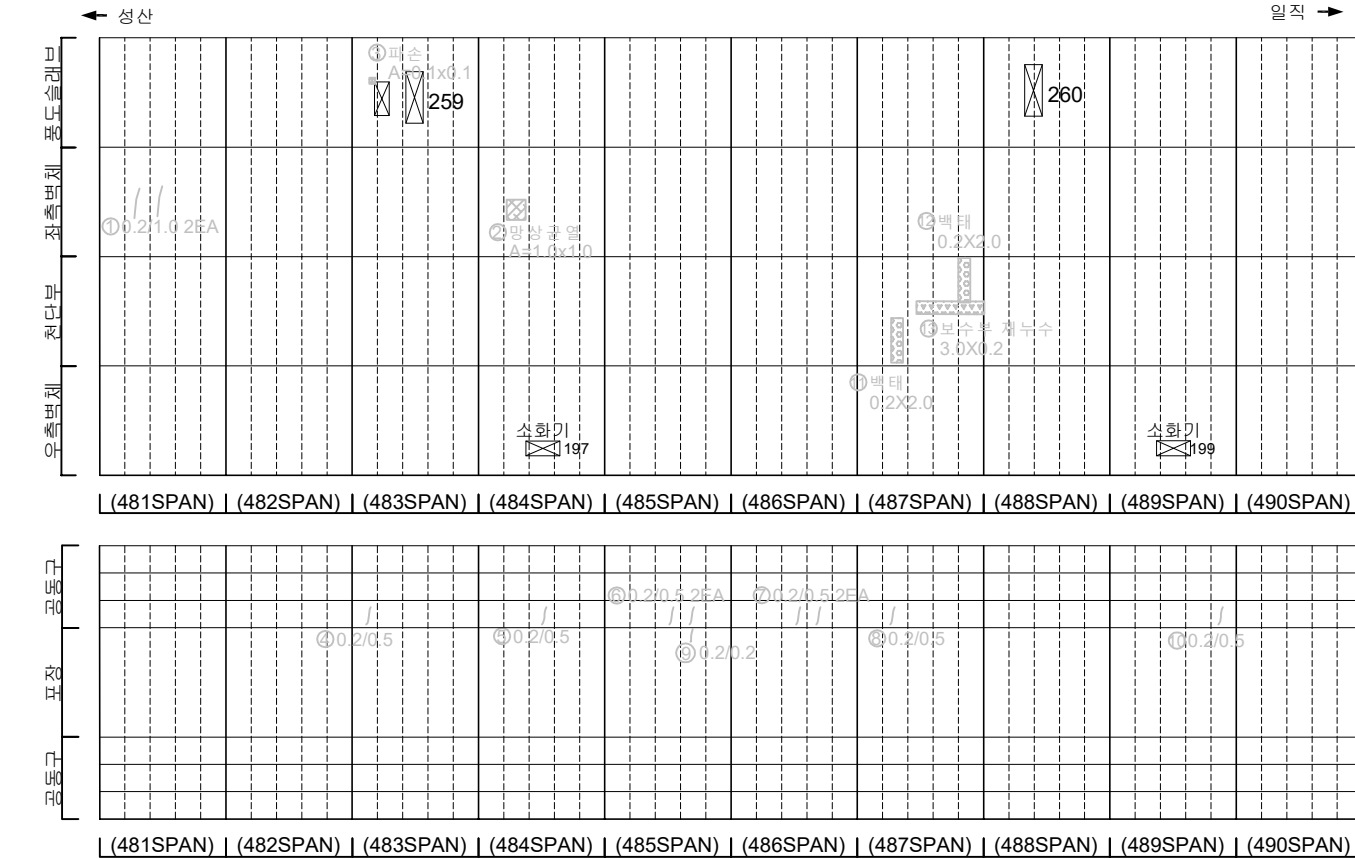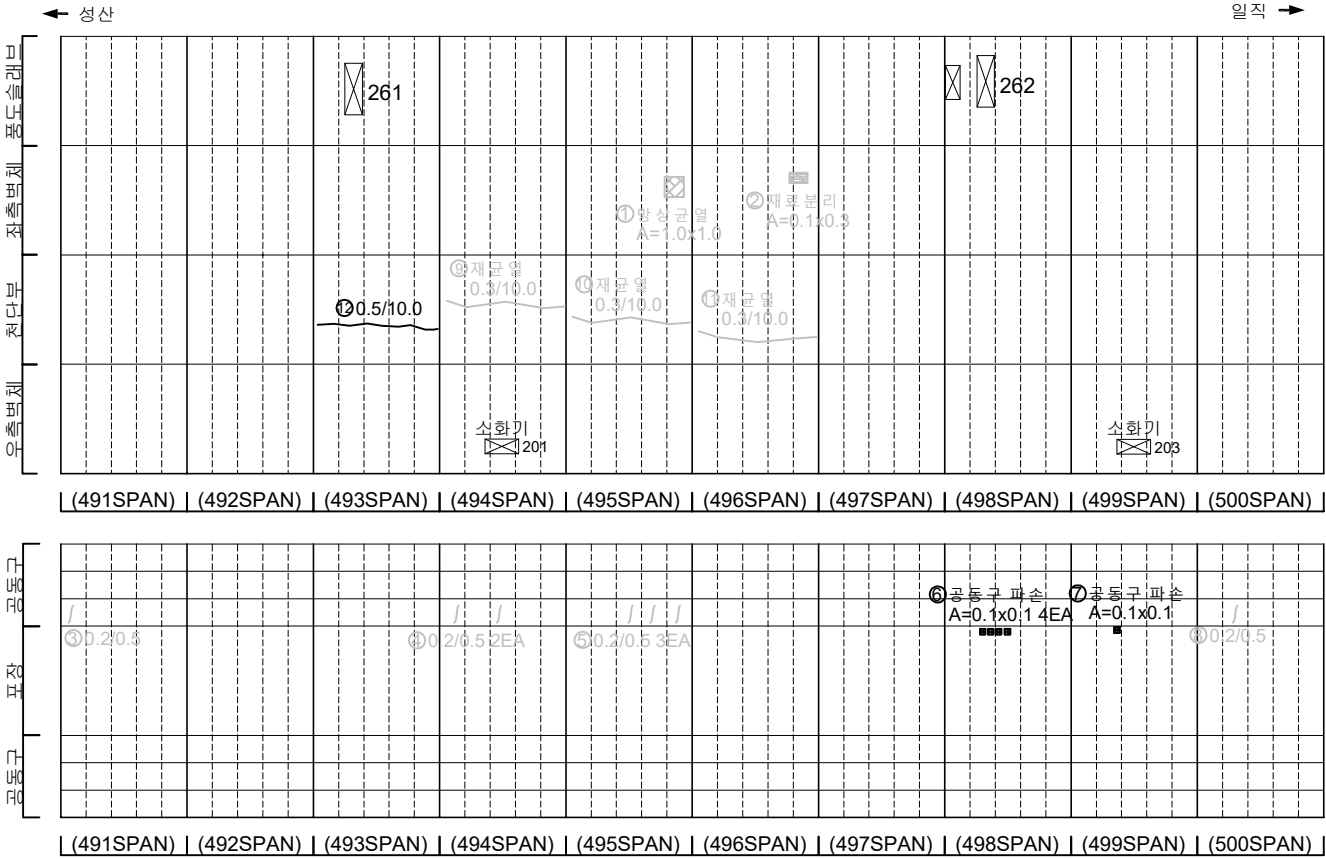

KEY PLAN

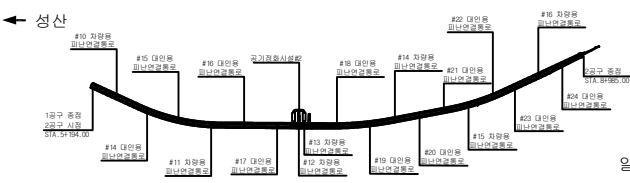

SECTION

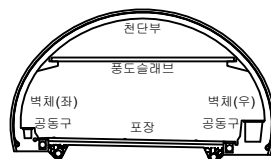


범례

균열	양상균열	재분리
편치, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 491~500구간(일직)
도면번호	06

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소		총합 수량
1	21하	풍도슬래브	파손	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
2	21하	측벽부	재료분리	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	2차 보수
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
4	23하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	
5	23하	측벽부	균열(폭0.4mm)	0.4	0.3	-	0.30	m	1	0.30	2차 보수
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	m	1	4.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

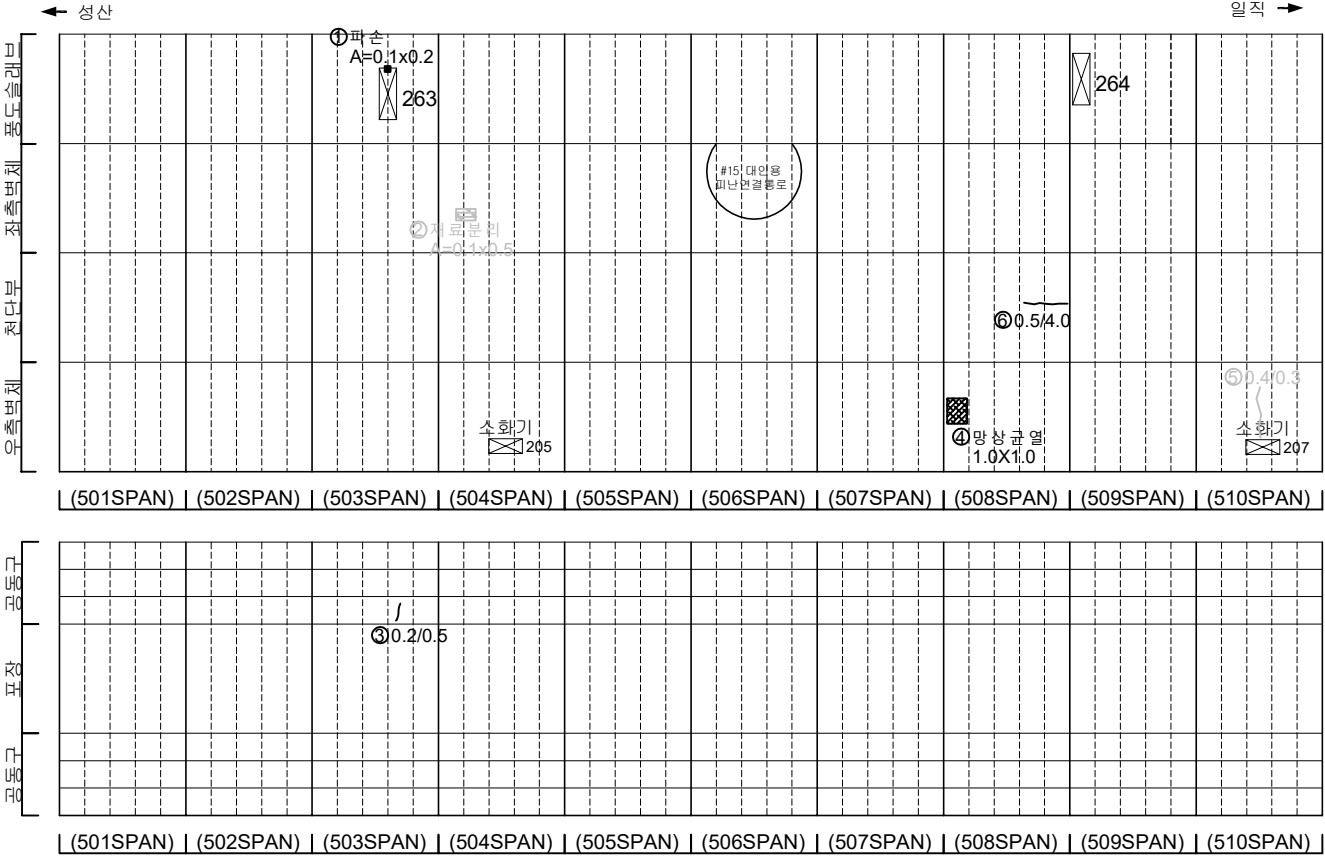

KEY PLAN

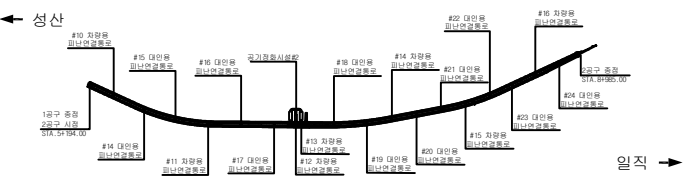

SECTION

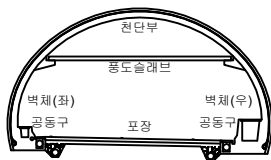


범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 501~510구간(일직)
도면번호	07

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	23상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	23'하 보수
2	23상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	23'하 보수
3	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	23상	측벽부	양성균열	-	1.0	1.5	1.50	m ²	1	1.50	23'하 보수
5	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	4.0	-	4.00	m	1	4.00	23'하 보
6	23상	측벽부	양성균열	-	0.5	0.7	0.35	m ²	1	0.35	23'하 보수
7	23상	측벽부	틈새	-	0.5	1.0	0.50	m ²	1	0.50	23'하 보수
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
11	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

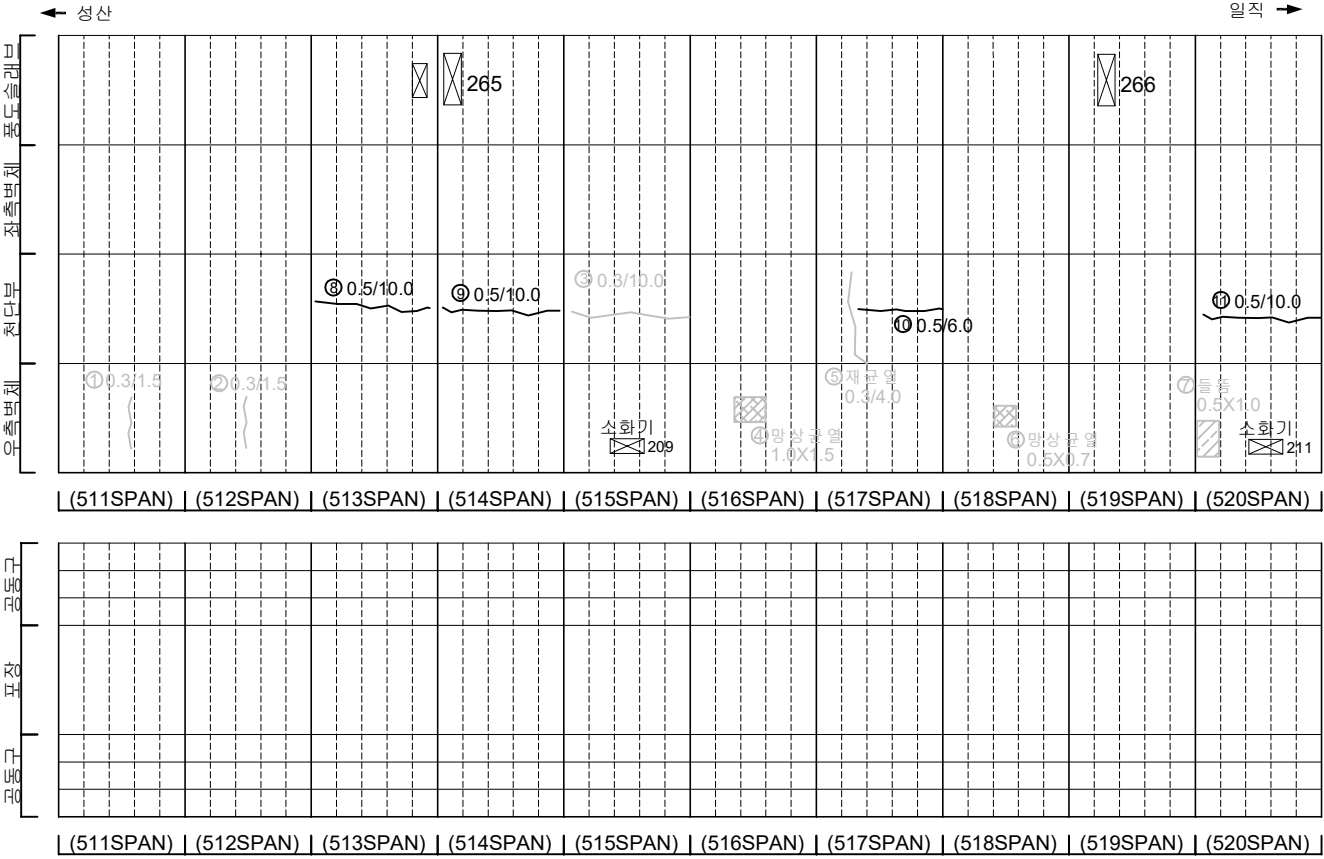

KEY PLAN

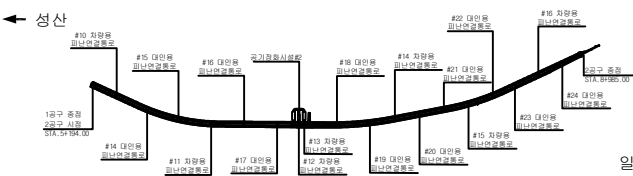

SECTION



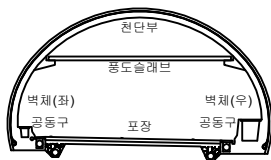


범례

	균열		양상균열		재료분리
	펀치, 공동		바리, 피손		채수
	수축, 습윤부		바리		되적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 511~520구간(일직)
도 면 번호	08


손 상 물 량 표

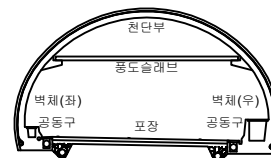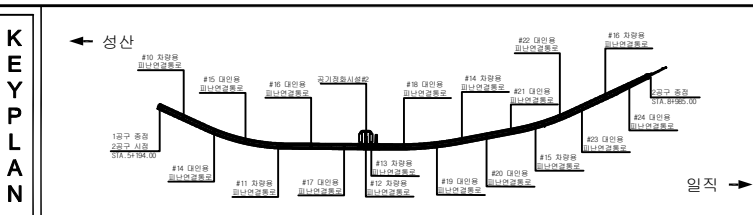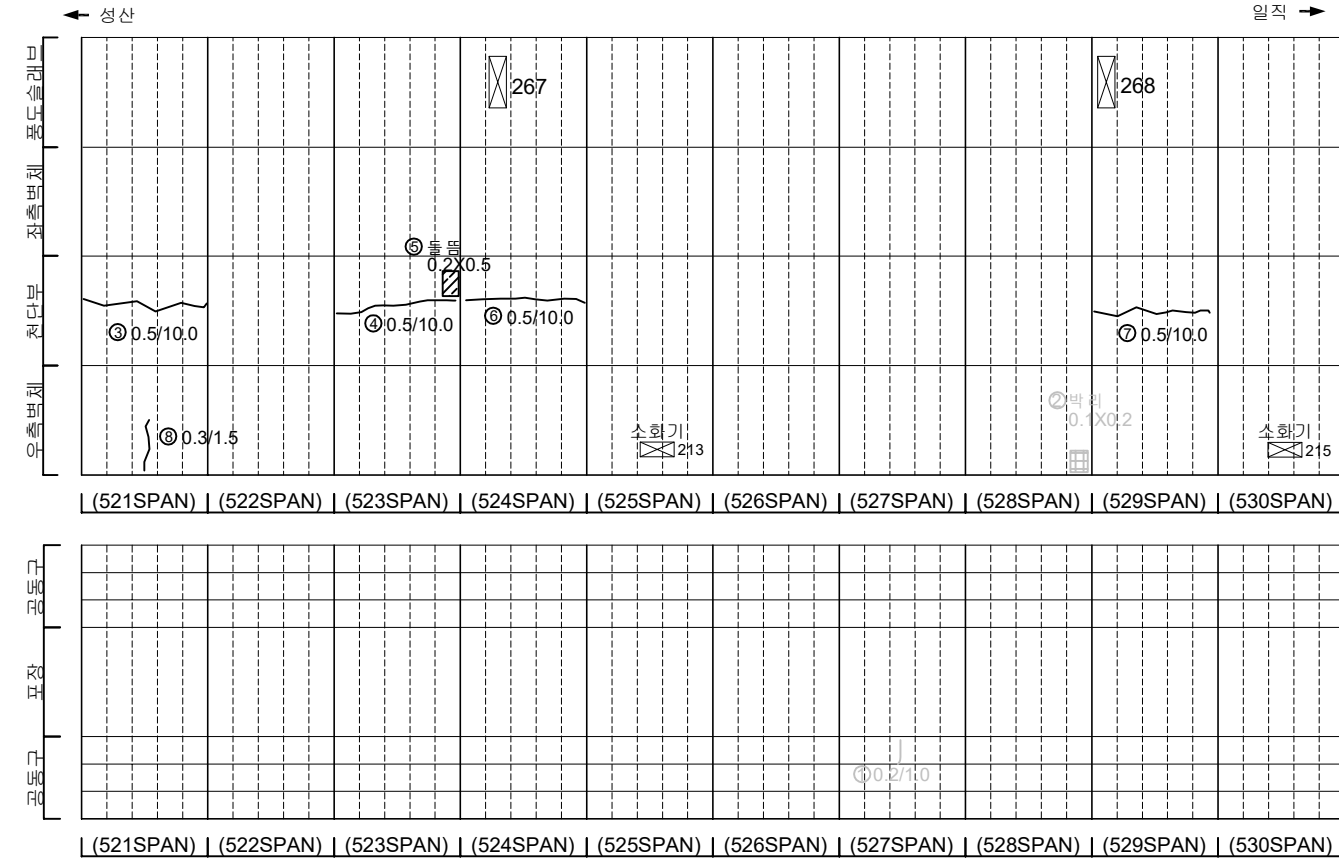[illegible]


지 도		빈 공간	재료부리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		별칭 표시	채수	용 역 명
		나무 습지	원적물	서부산선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		철근콘크리트	열 화	
		부식	기타	도 면 명 서부산선지하도로 NATM 521~530구간(일직)
				도 면 번호 09

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215	풍도슬래브	풍도슬래브 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	235	측벽부	도장 박리	-	1.0	0.5	0.50	m ²	1	0.50	23'8" 보수
3	235	측벽부	도장 박리	-	0.2	0.2	0.04	m ²	4	0.16	23'8" 보수
4	235	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	235	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	235	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	235	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	235	측벽부	양상균열	-	1.5	3.0	4.50	m ²	1	4.50	
9	235	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

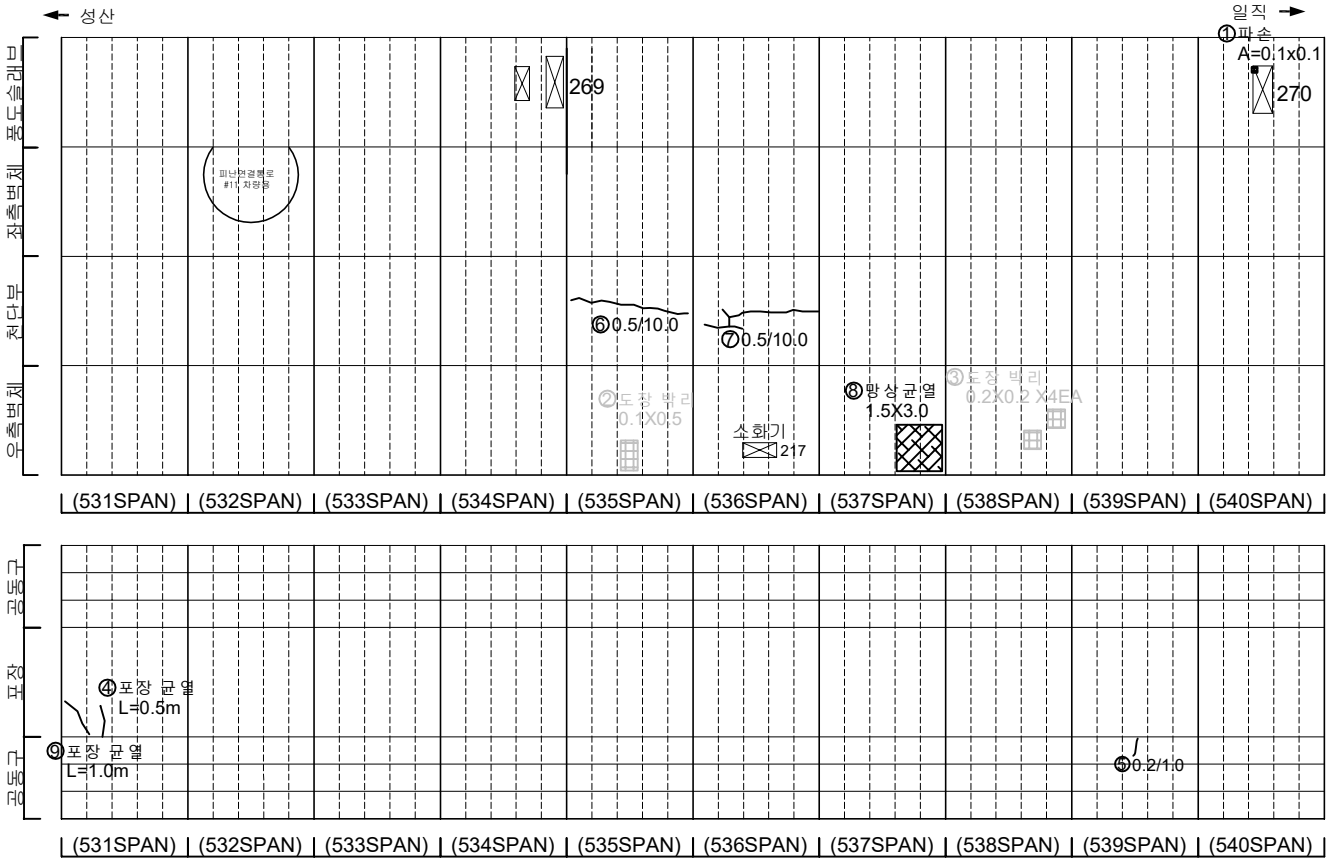

KEY PLAN

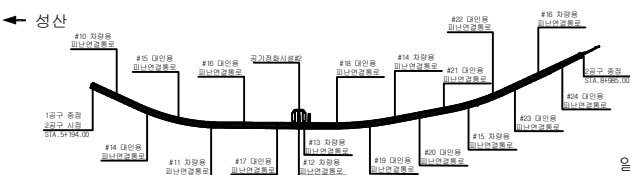

SECTION

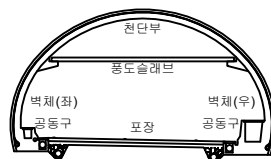

범례

	균열		양상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		색태		퇴적물
	침하노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 531~540구간(일직)
도면번호	10

손 상 물 량 표

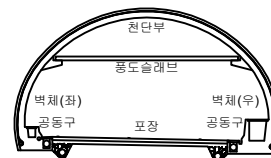
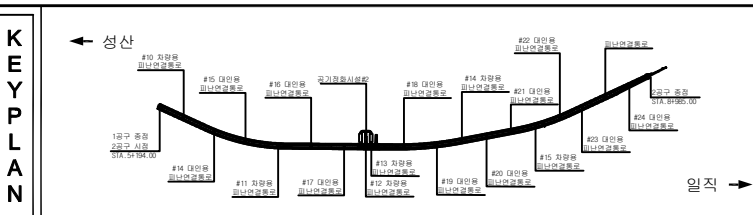
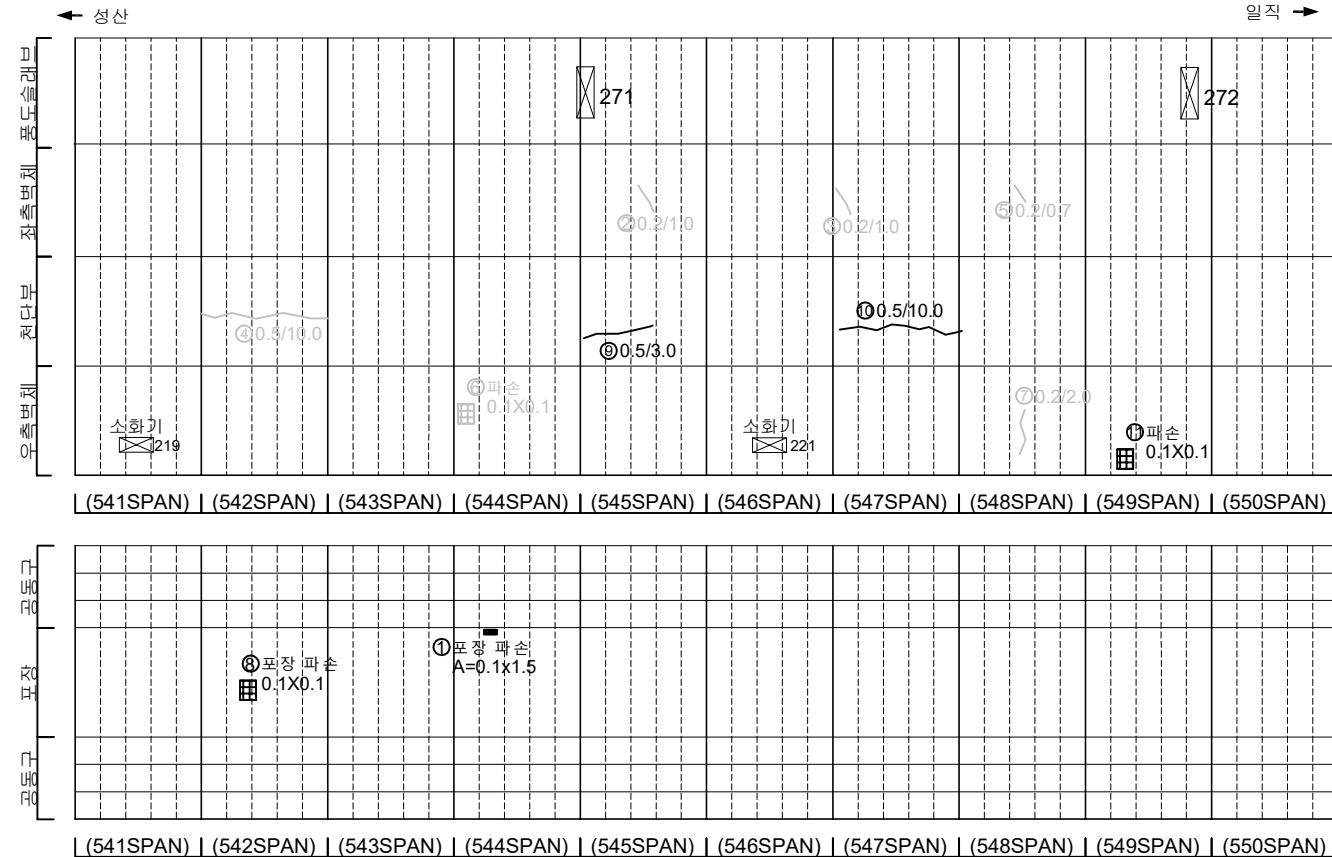
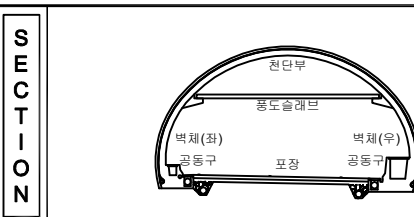
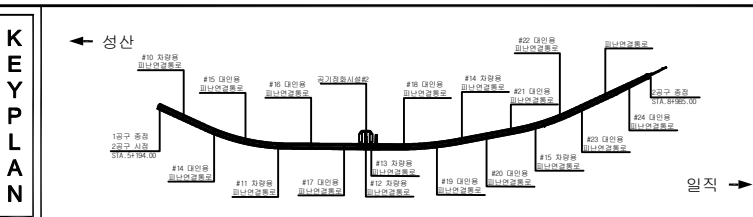
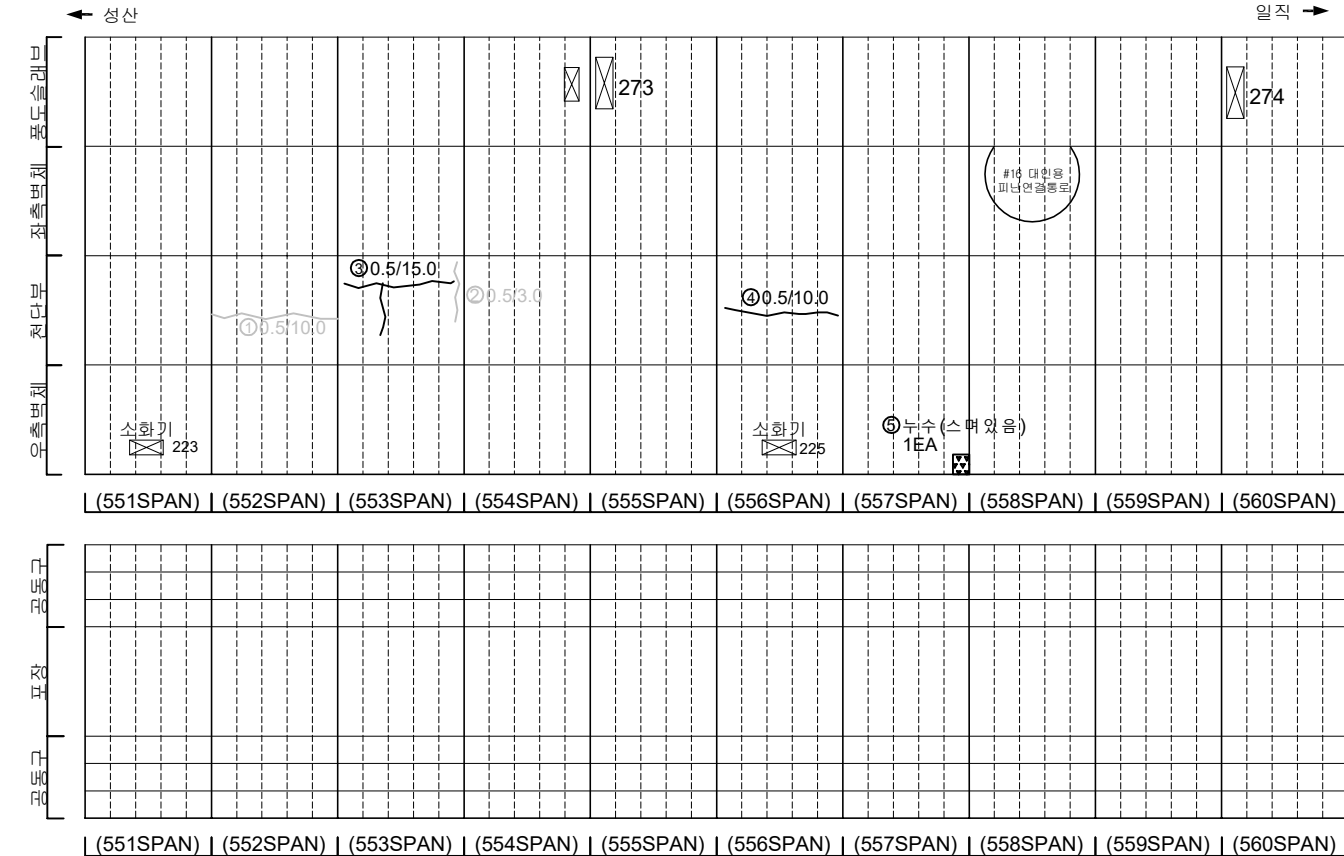
[illegible]



표 지 표		빈 칸		양상강철		재래콘크리트	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		천지, 명물		벽면, 파손		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		누수, 습윤부		포타		퇴적물	
		철근노출		철화		열화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 541~550구간(일직)
		부식		진흙, 연흙		기타	도면 번호 11

손 상 물 량 표

[illegible]




지 도		빈 칸		경상권		제주특별기	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
		인천, 서울		부산, 울산		제주	
		부산, 울산		인천		인천철도	
		충청권		울산		충청	도 면 명 서부산선지하도로 NATM 551~560구간(일직)
		강릉		경북권		기타	도 면 번호 12

손 상 물 량 표

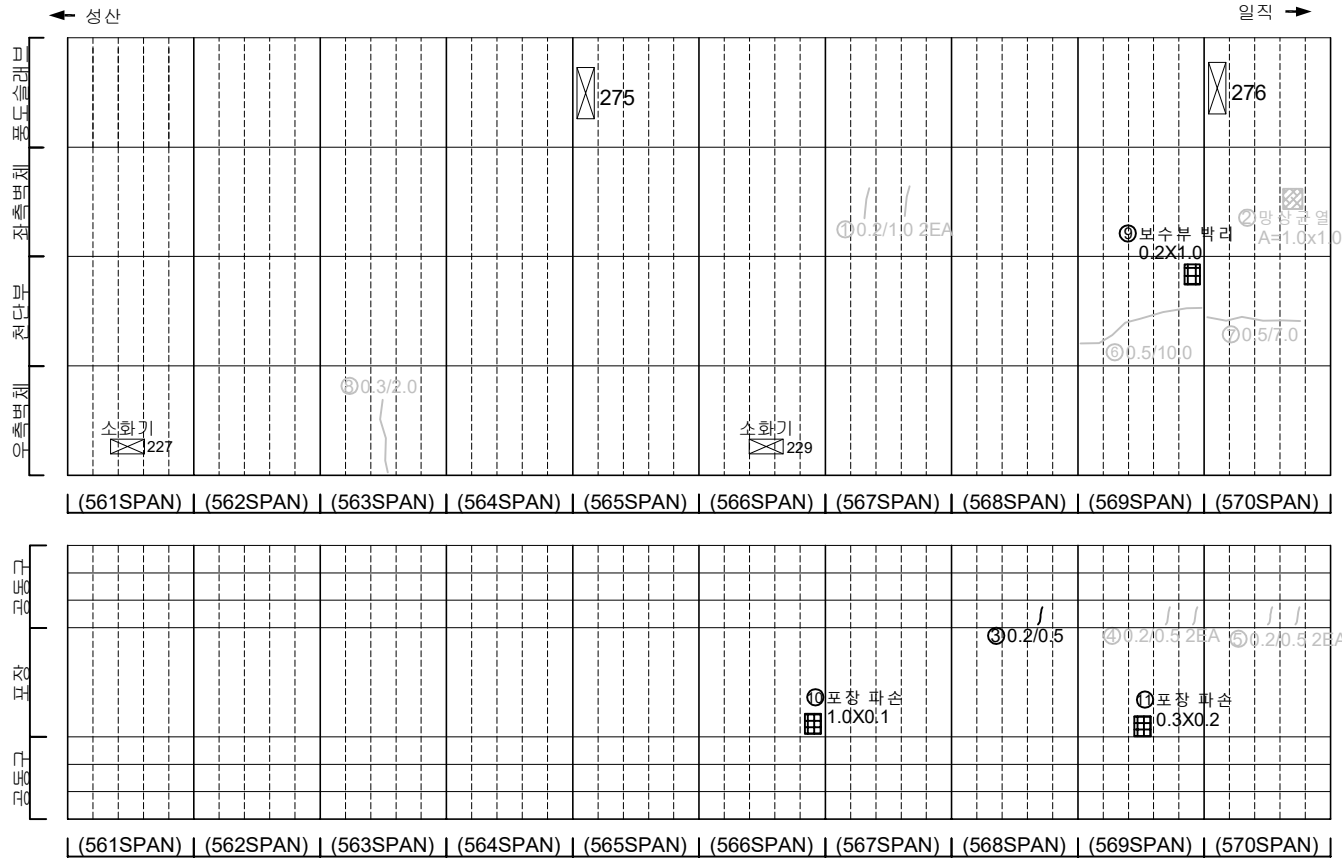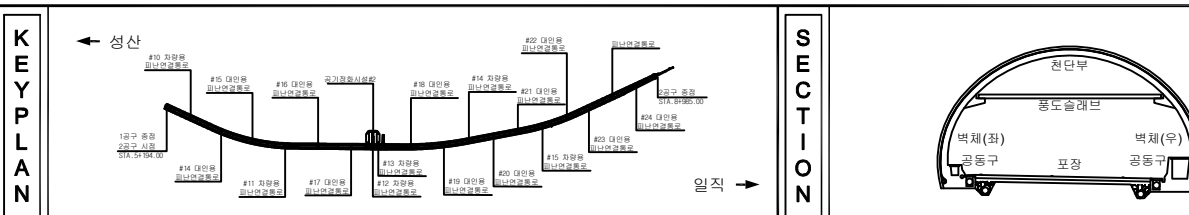[illegible]

지 리				발 주 처 서서울도시고속도로(주)
				용 의 명 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
				도 면 명 서부간선지하도로 NATM 561~570구간(일직)
				도면번호 13


손 상 물 량 표

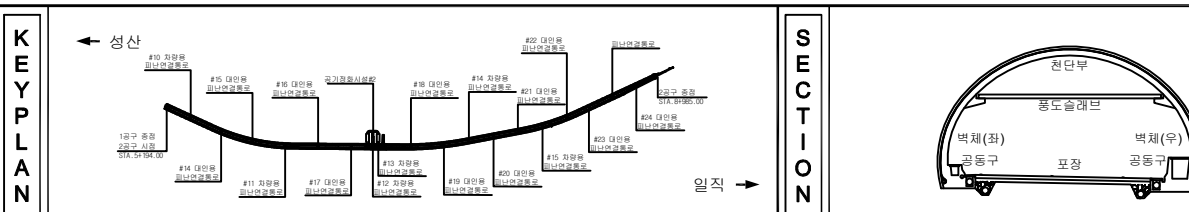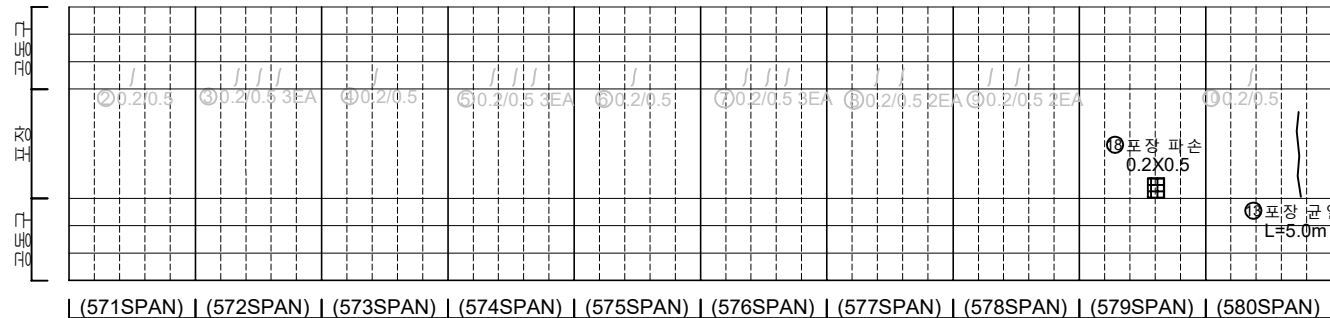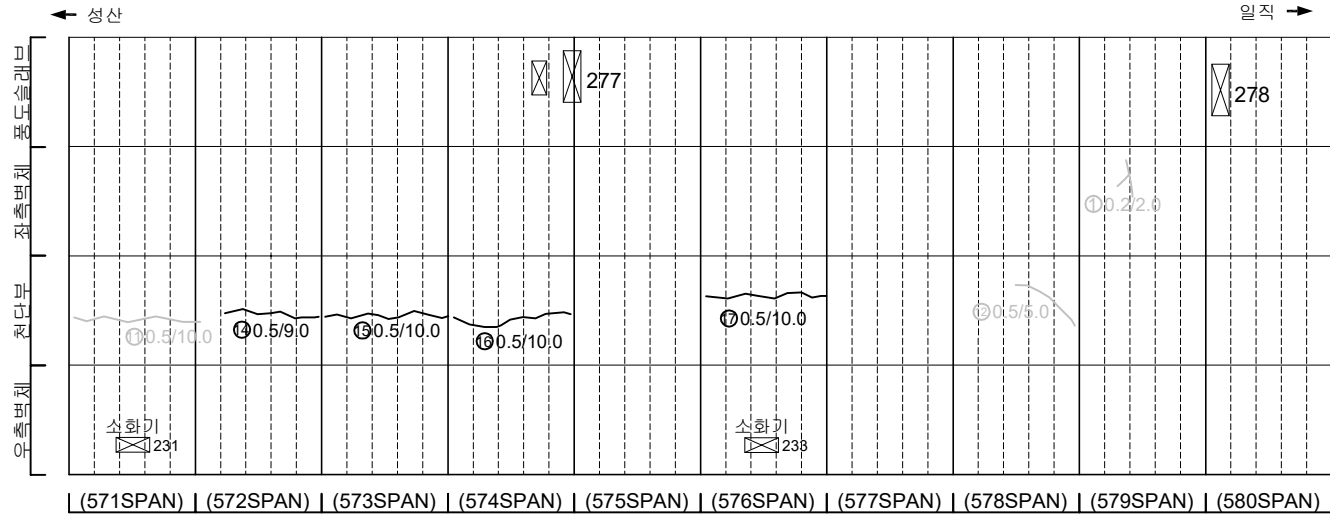[illegible]


지 침		빈 면		양상언점		재림블기	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		원자 표		벽면 기판		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		차도 수		교 포		퇴적물	
		철근 배		장 차		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 571~580구간(일직)
		부 조		조형 물		기 타	도면 번호 14

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	21하	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	23'하 보강
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보강
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보강
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보강
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보강
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보강
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보강
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보강
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보강
10	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
11	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보강
12	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	
13	22하	공동구	공동구 덮개 침하	-	-	-	1.00	EA	2	2.00	23'하 보강
14	23하	공동구	공동구 덮개 탈락	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'하 보강
15	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
16	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
17	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
18	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
19	23하	포장부	포장 균열	-	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

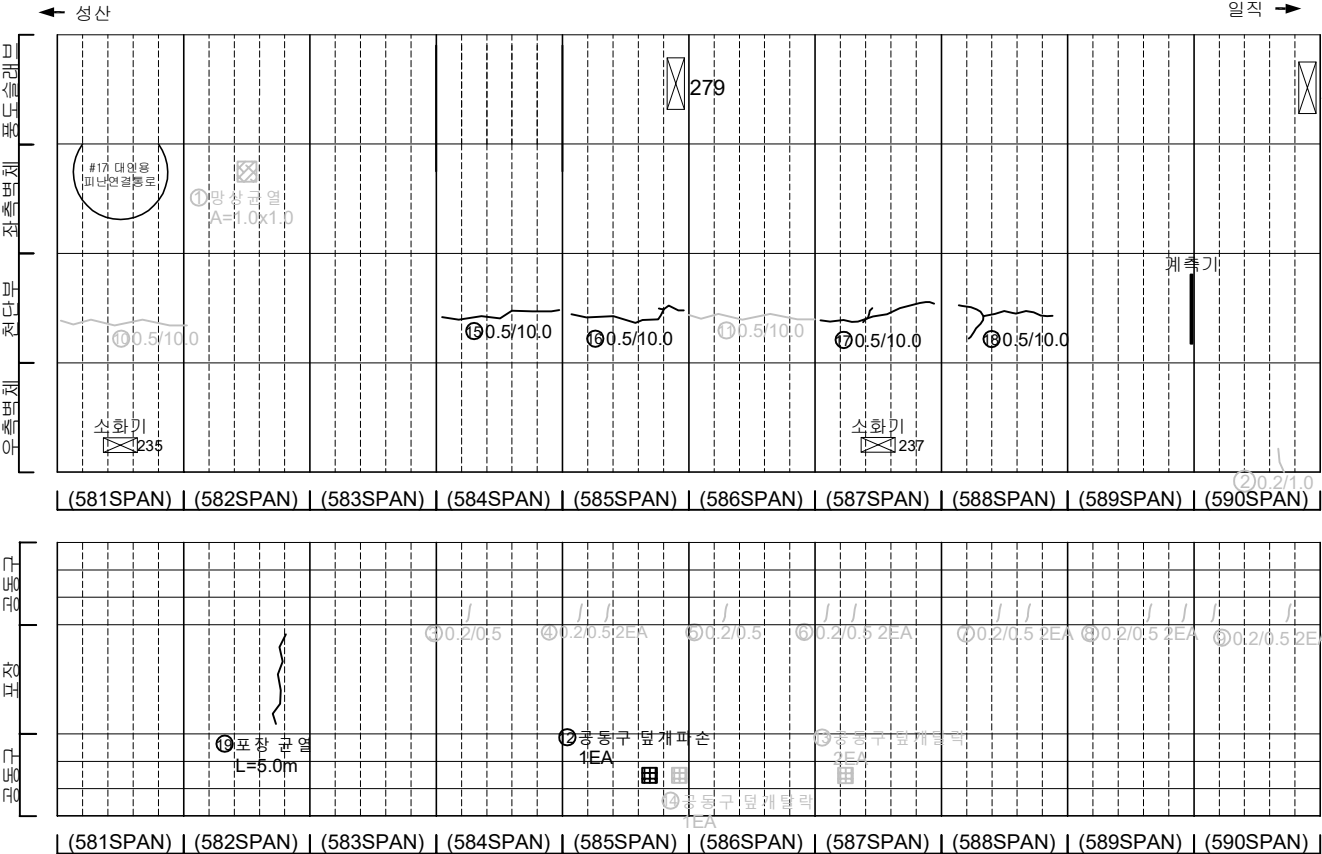

KEY PLAN

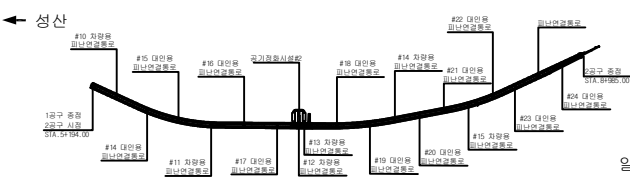





SECTION

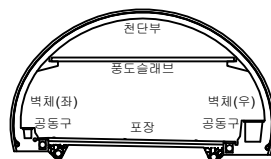

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 581~590구간(일직)
도면번호	15

손 상 물 량 표

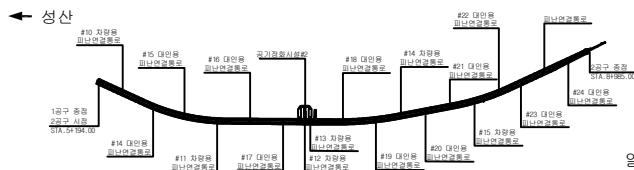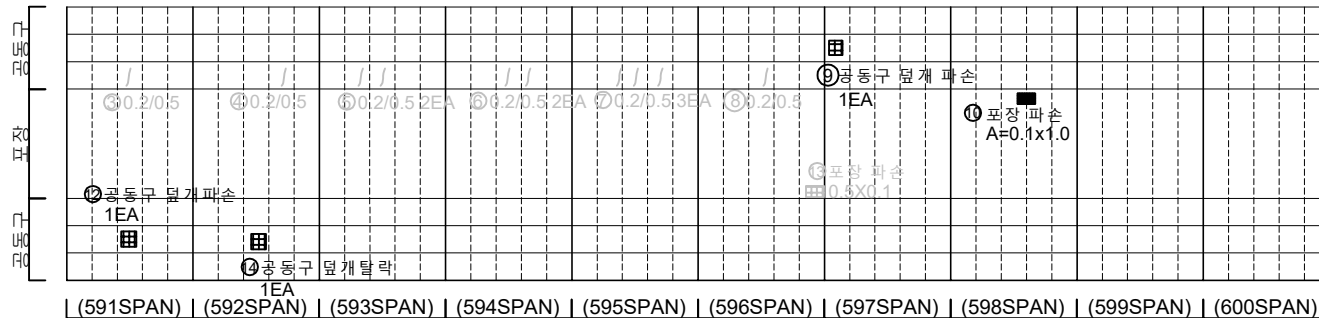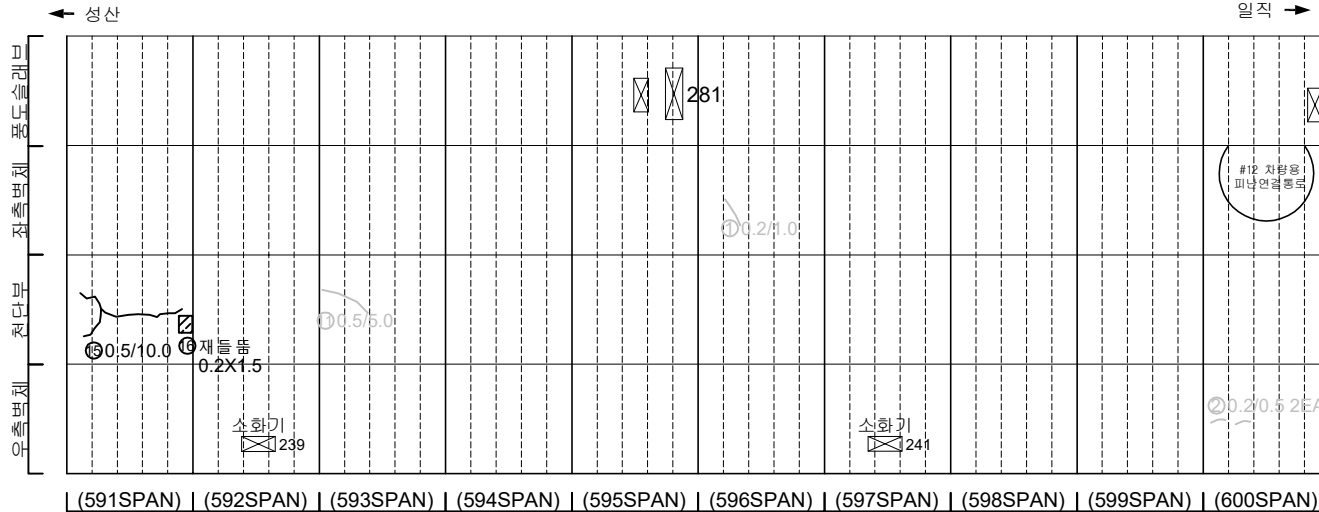[illegible]

일직 →

SECTION

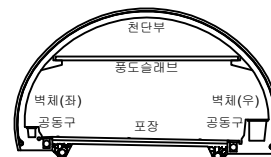

五 五

	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田

발 주 처
서서울도시고속도로(주)





용역명

서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부가선지하도로 NATM 591~600구가(일직)


도면번호 16

손 상 물 량 표

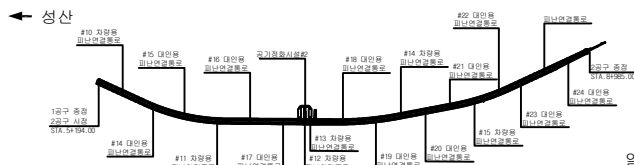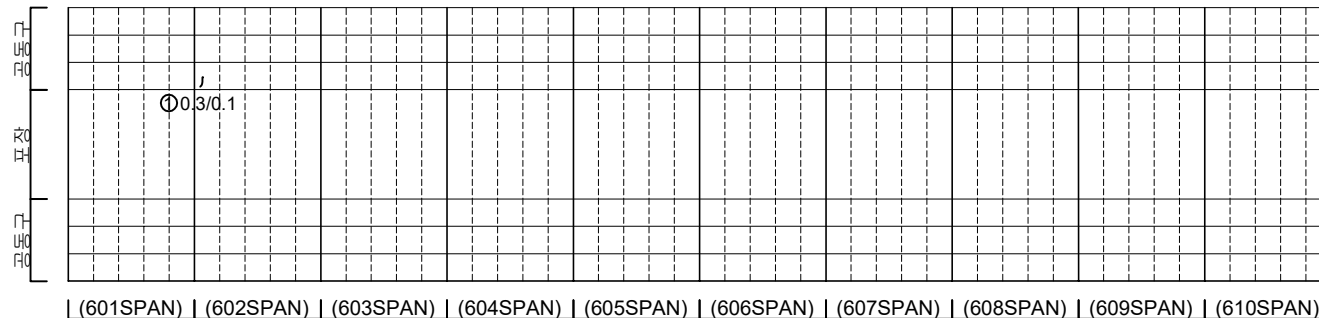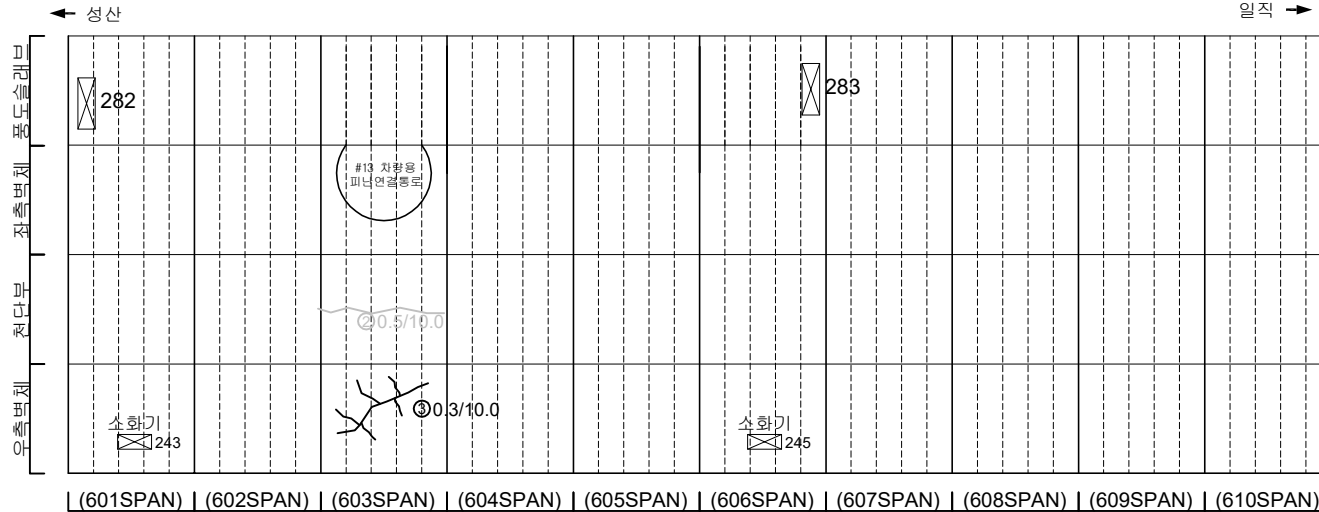[illegible]

일직 →

SECTION

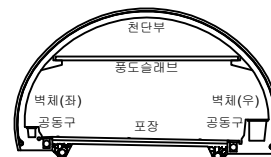

五五

	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
-------	--------------



용역명

서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명



도면번호	17
------	----

손 상 물 량 표

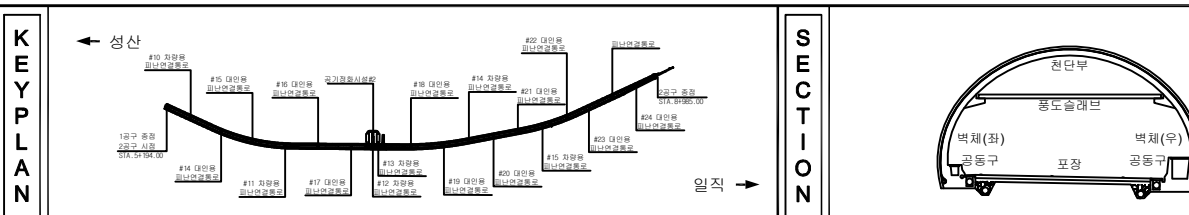
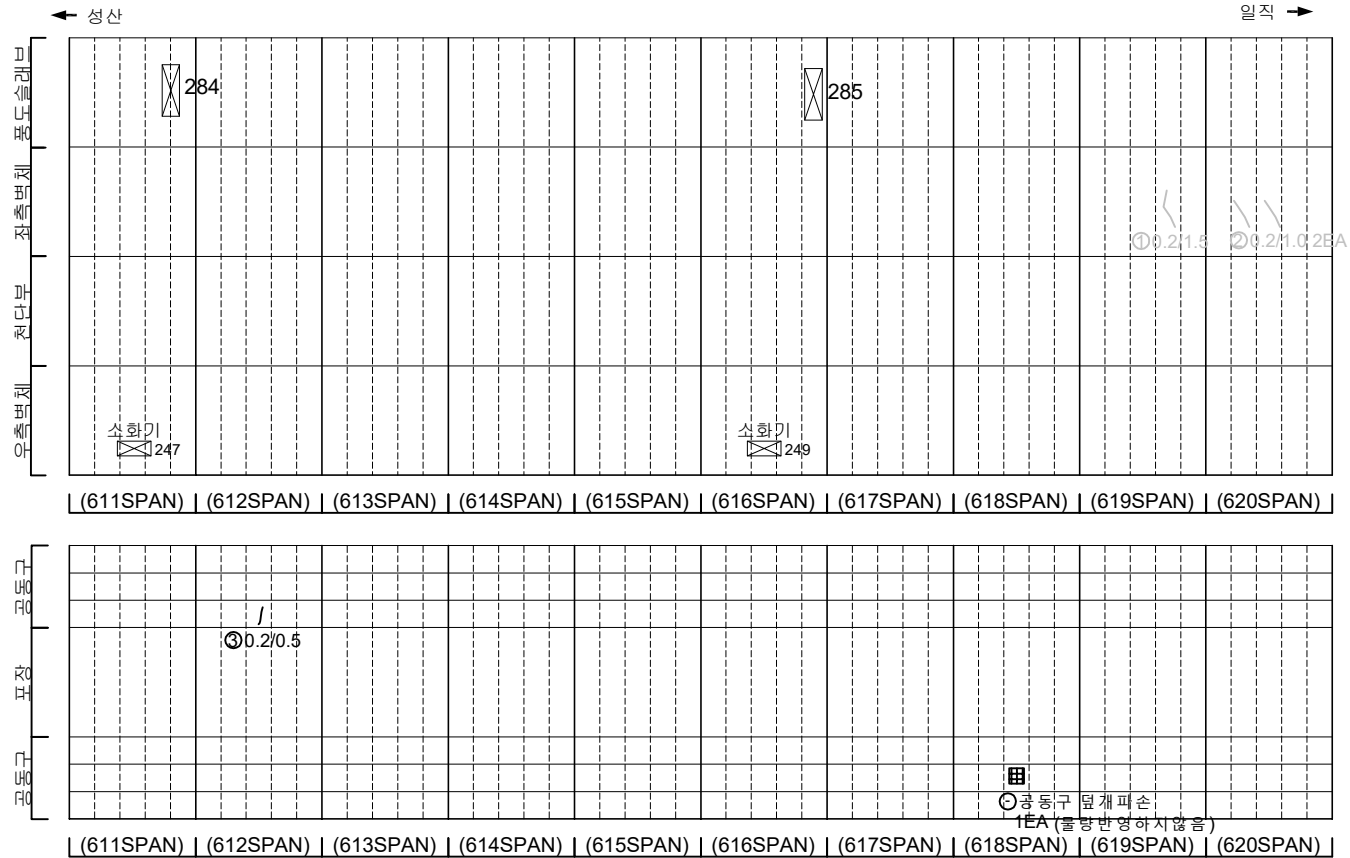
[illegible]

지 리		단 면		양상구면		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편치, 광물		박리, 파손		채수	용 의 명
		누수, 습함부		보 대		외적물	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 611~620구간(일직)
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 18

손 상 물 량 표

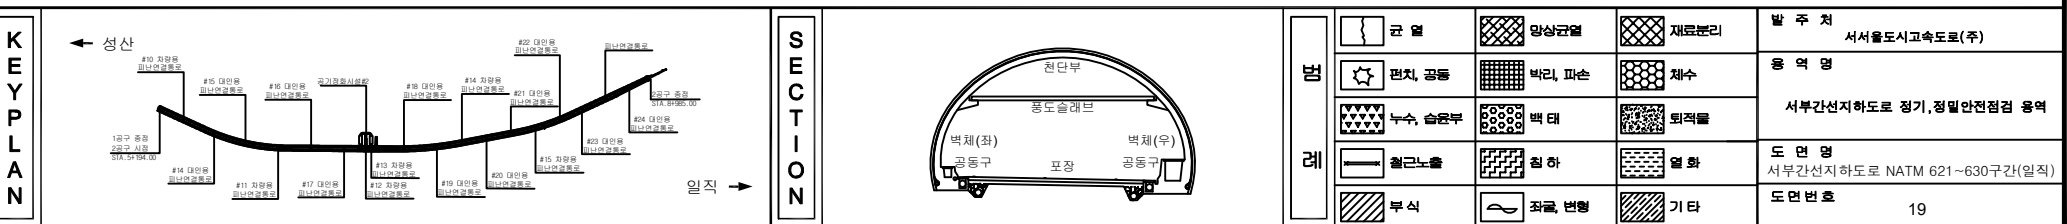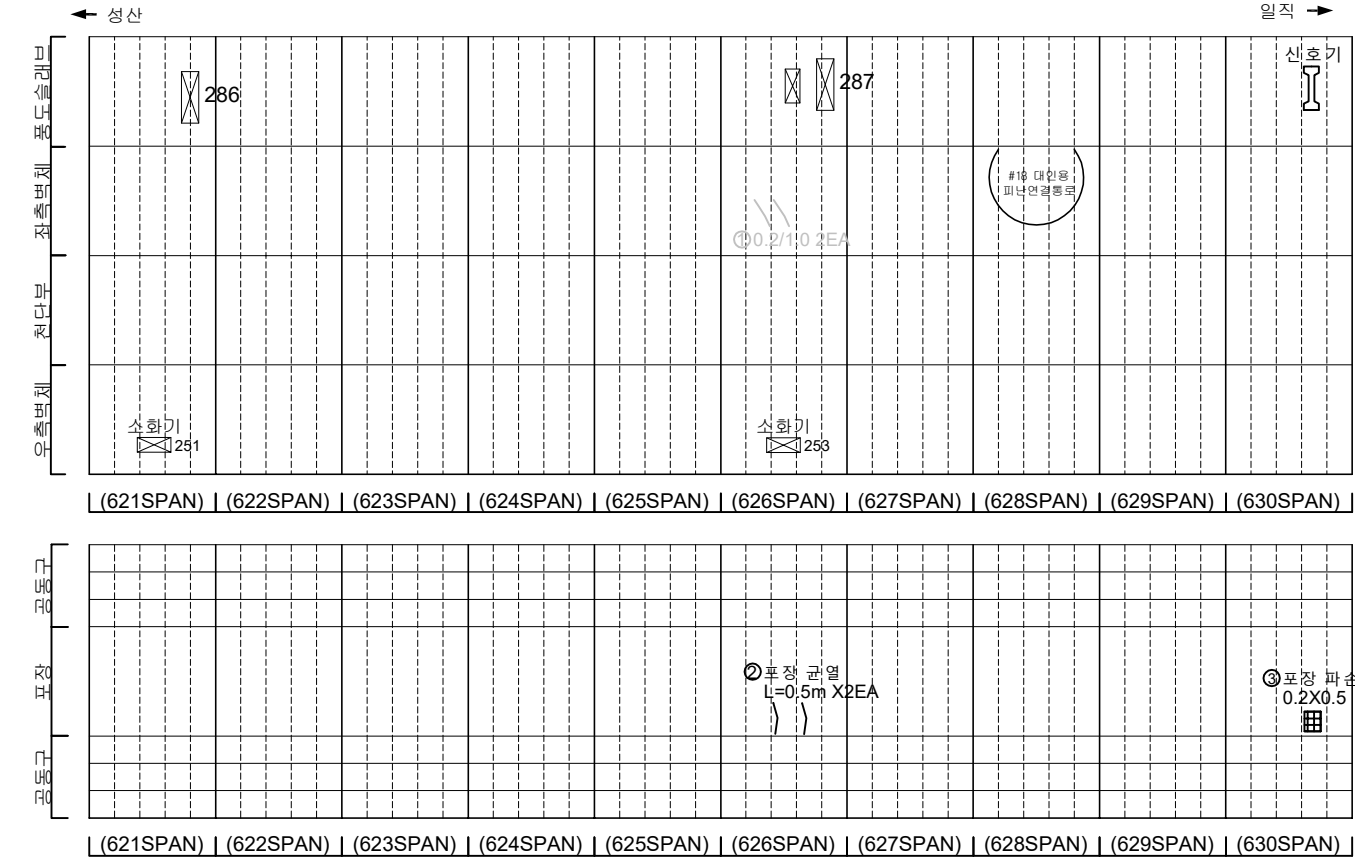[illegible]


손 상 물 량 표

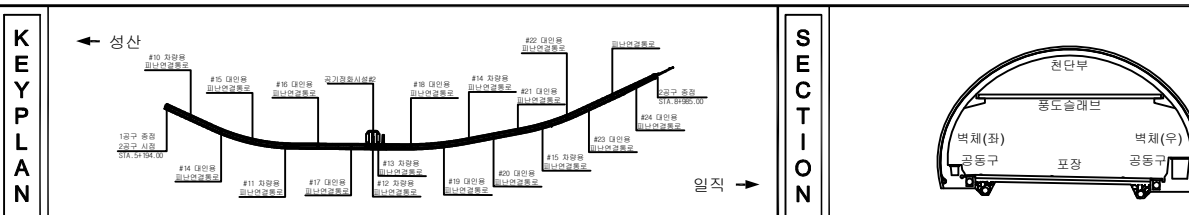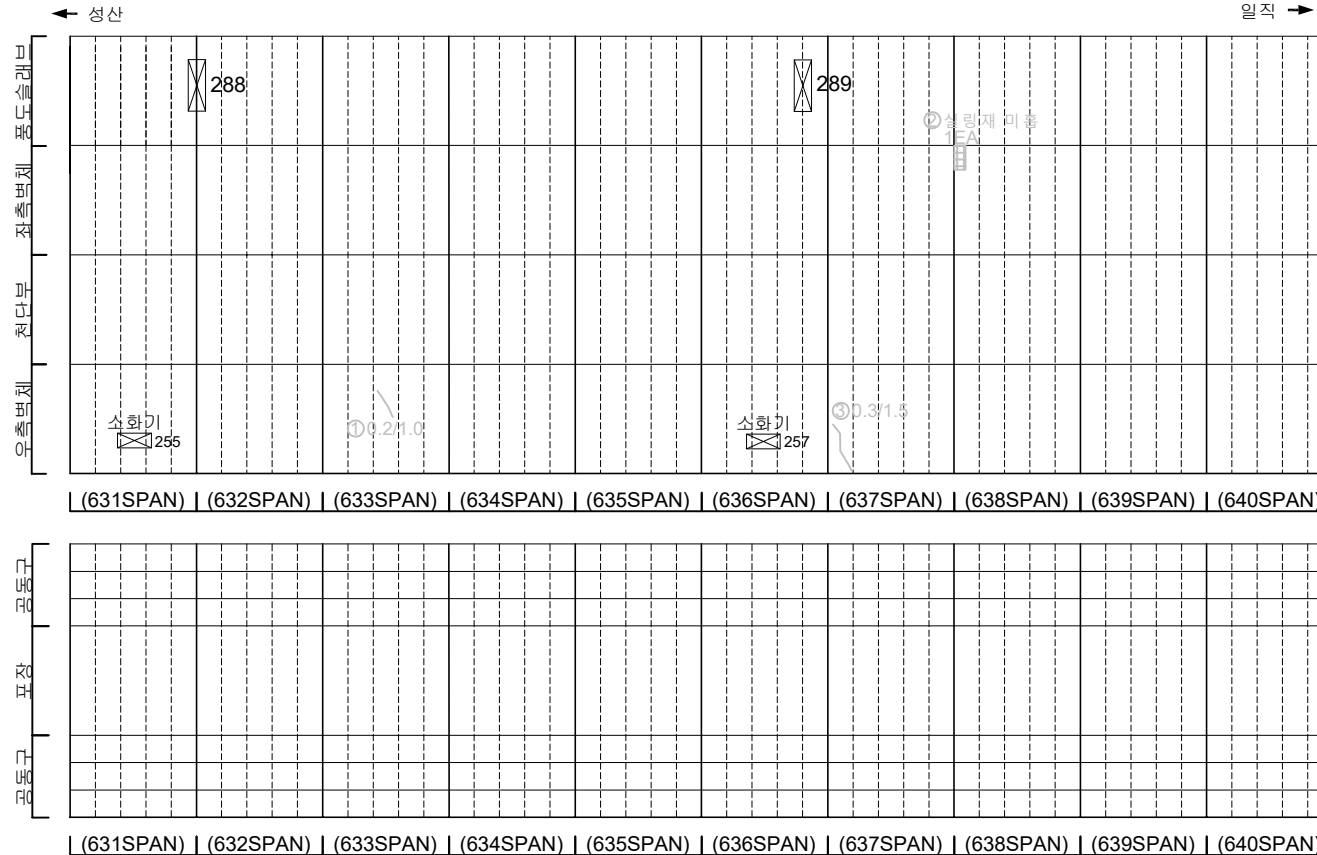[illegible]


지 리		단 면		양상균열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편치, 공동		박리, 파손		채수	용 의 명
		누수, 습함부		보 대		외격물	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 631~640구간(일직)
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 20

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	210	속벽부	균열 (폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
2	210	속벽부	균열 (폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
3	210	속벽부	균열 (폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
4	230	속벽부	균열 (폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보강
5	230	속벽부	균열 (폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	2	4.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

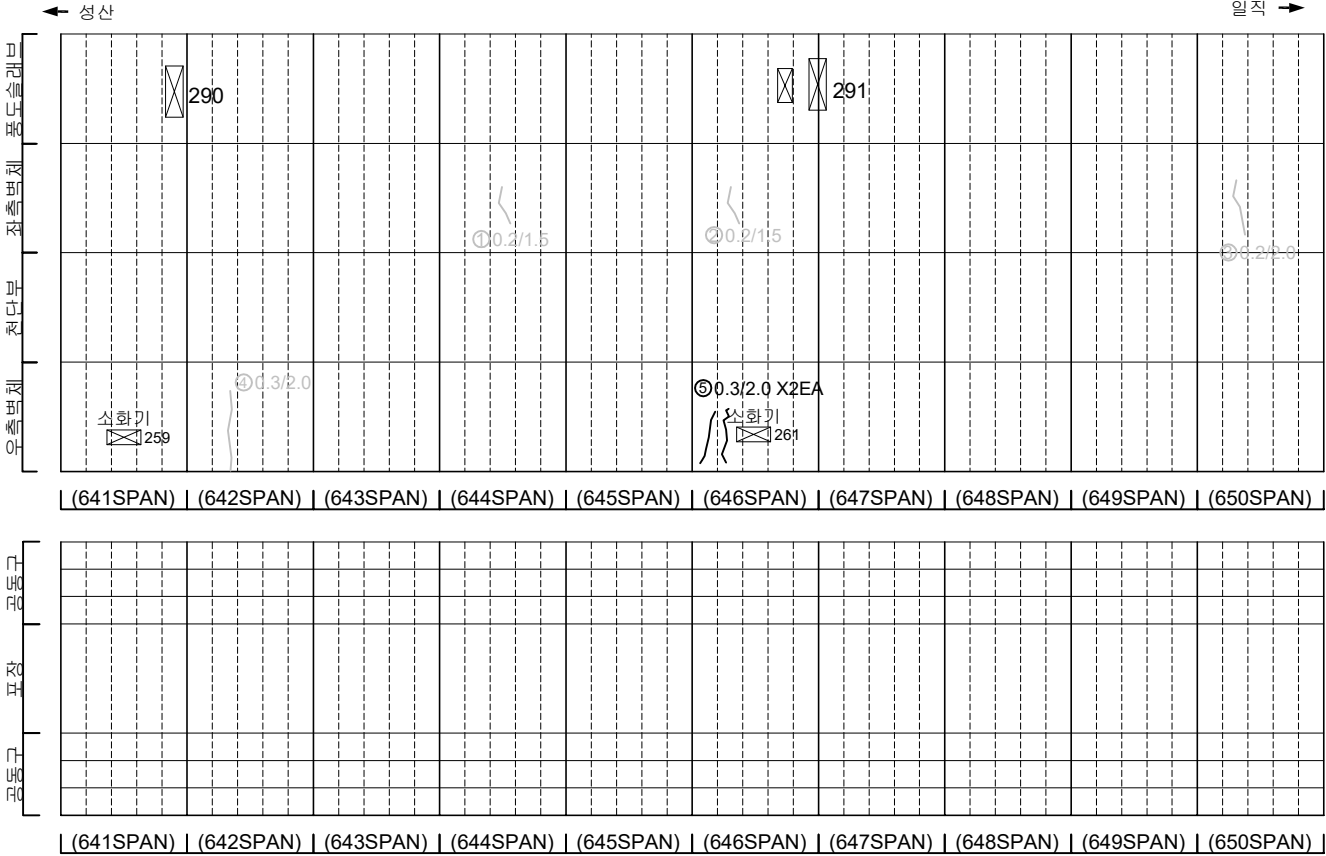

KEY PLAN

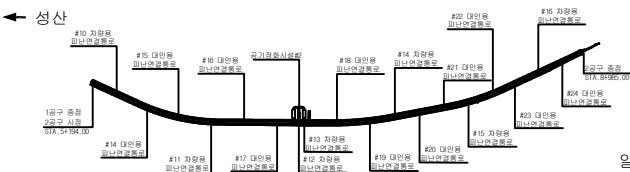

SECTION

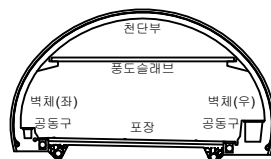



범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 641~650구간(일직)
도면번호	21

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21년	측벽부	균열 (폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	#	1	2.00	22'상 보강
2	23년	천단부	균열 (폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	#	1	10.00	23'상 보강
3	23년	공동구	공동구 균열 (폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	#	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

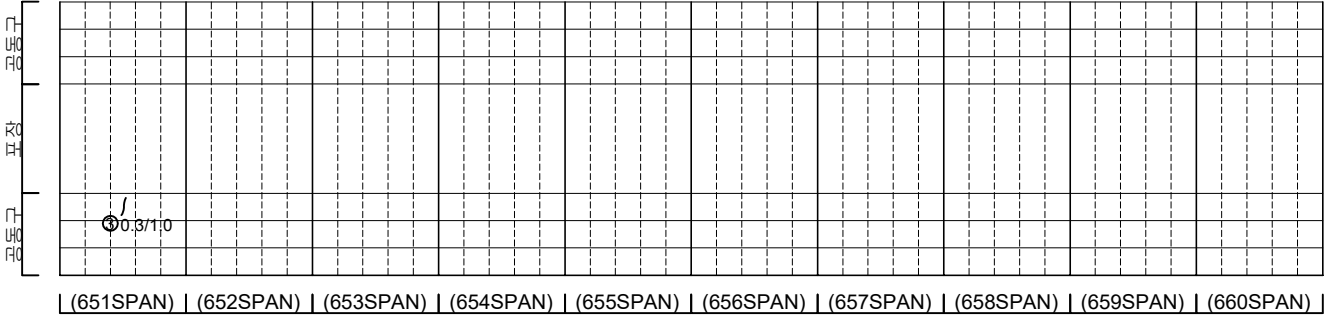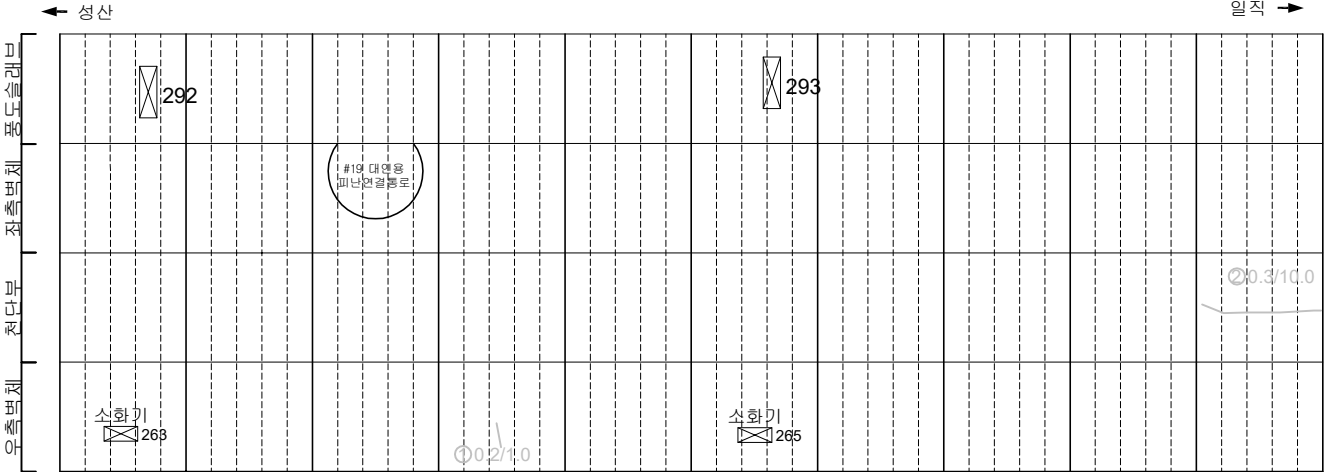

KEY PLAN

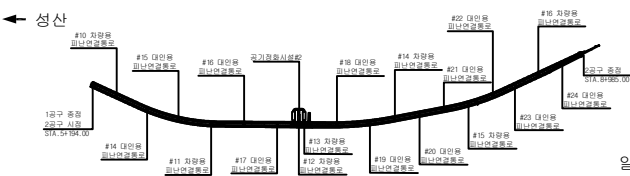

SECTION

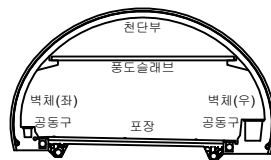



범례

	관 열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	침하노출		침 하		열 화
	부식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 651~660구간(일직)
도면번호	22

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보강
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보강
3	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
4	228상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보강
5	236하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
6	235하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	0.01	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

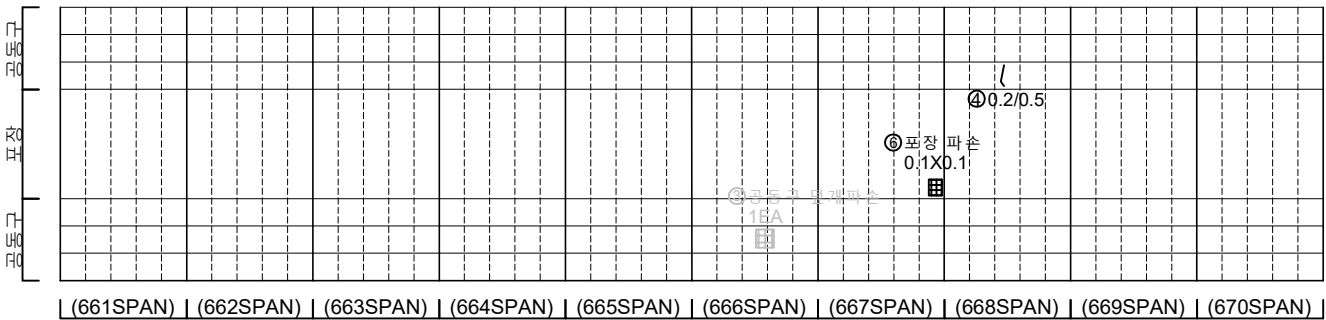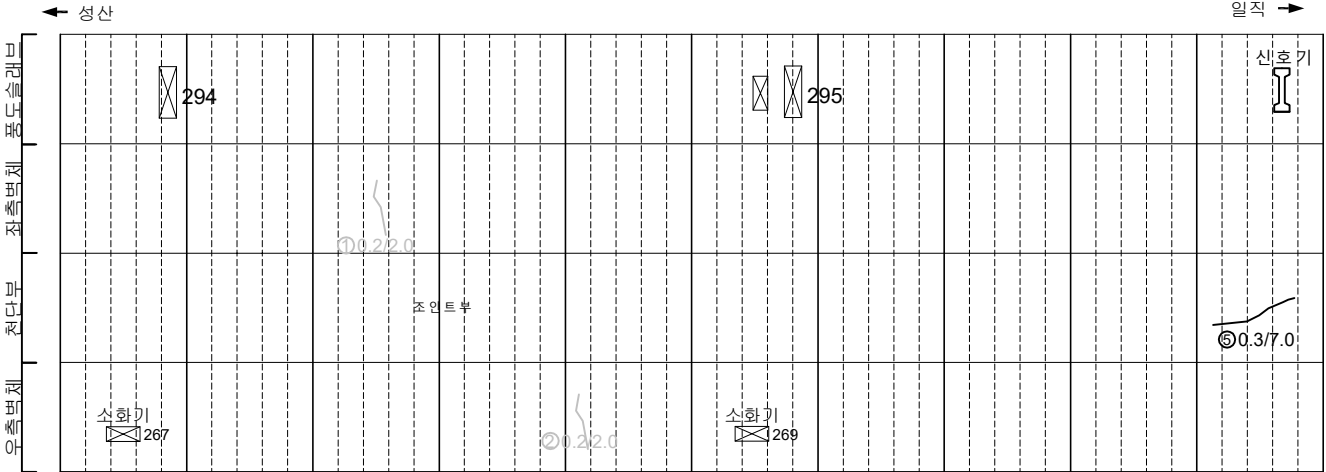

KEY PLAN

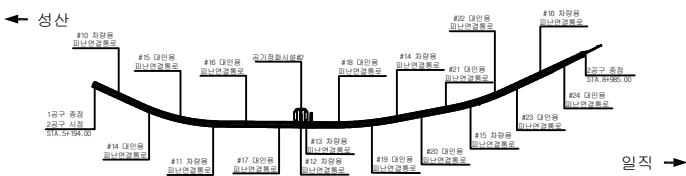

SECTION

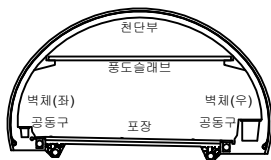


범례

	균열		양상균열		재료분리
	침하, 공동		균열, 파손		채수
	누수, 습윤부		균열		퇴적물
	침하		균열		침하
	부식		균열		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 661~670구간(일직)
도면번호	23

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.5	-	2.50	m	1	2.50	22'상 보강
3	235하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
4	235하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
5	235하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	235하	포장부	포장 파손	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	0.04	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

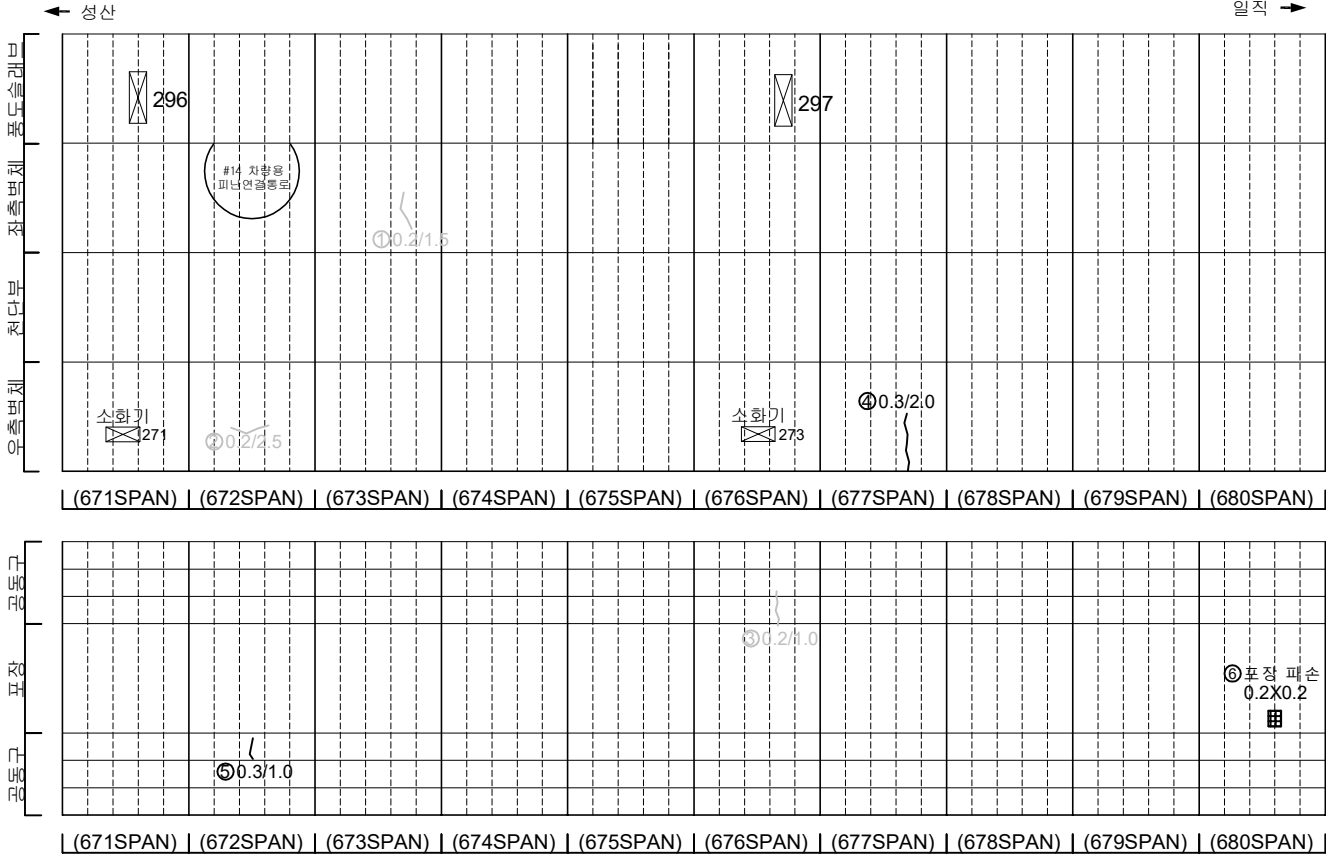

KEY PLAN

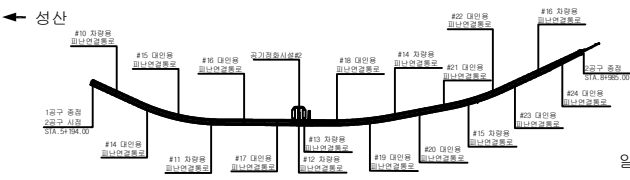

SECTION

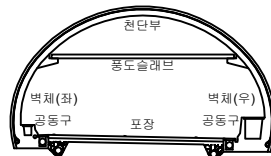


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 671~680구간(일직)
도면번호	24

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
3	228하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	22'상 보강
4	236하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

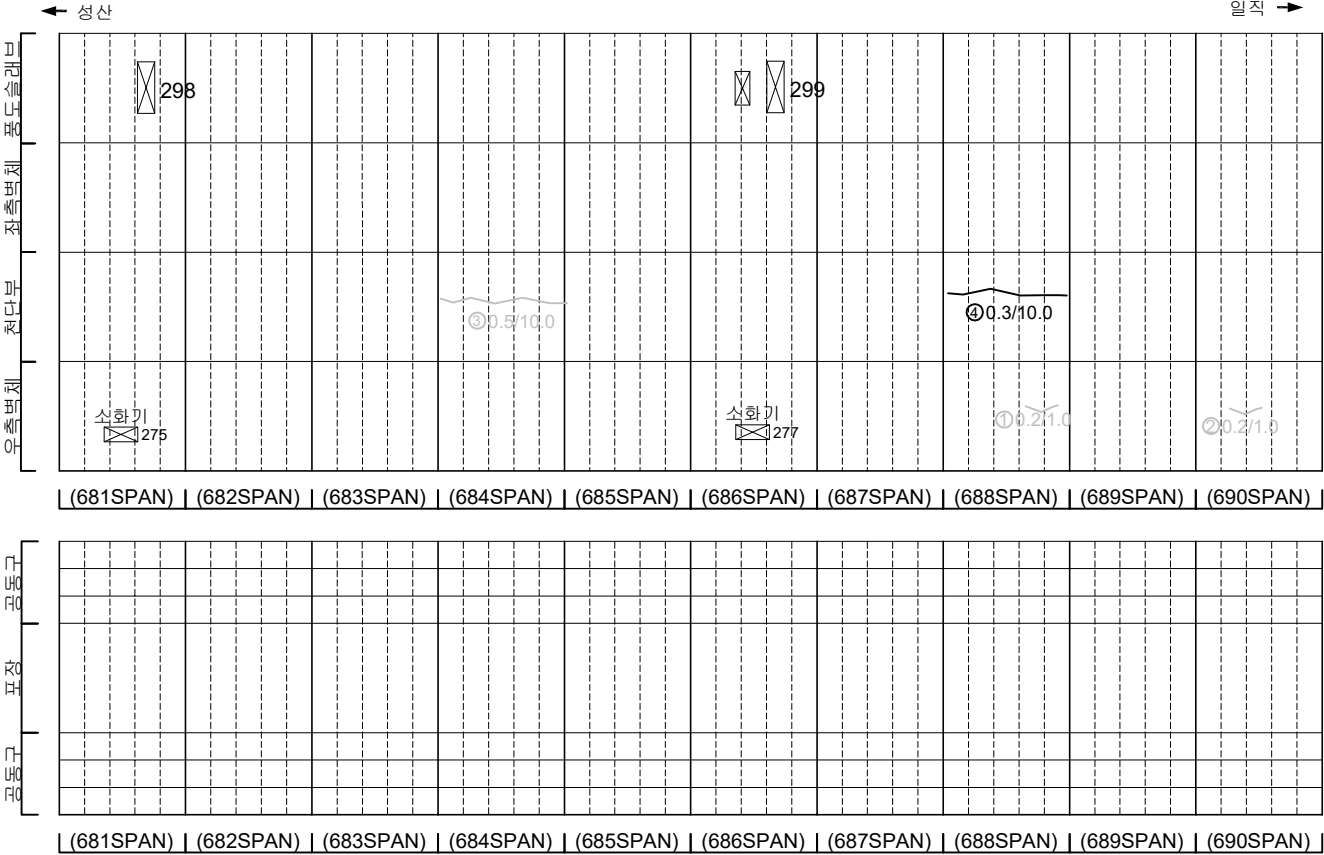

KEY PLAN

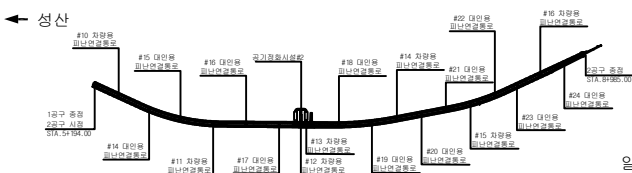

SECTION

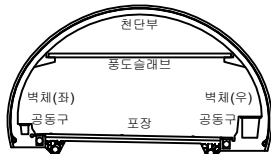


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 681~690구간(일직)
도면번호	25

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보강
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
3	235하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보강
4	235하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
5	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
6	235하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

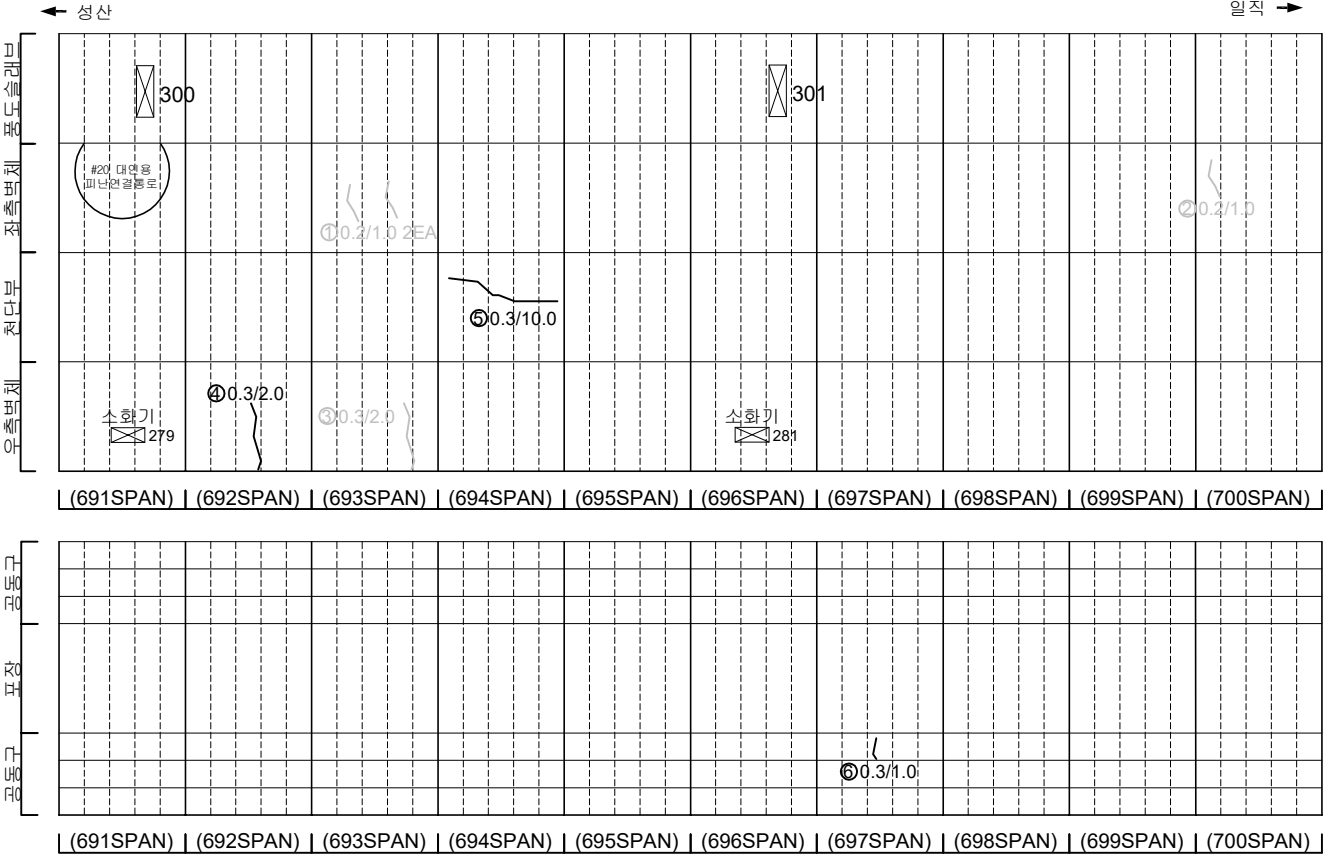

KEY PLAN

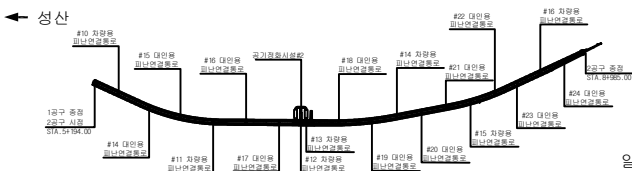

SECTION


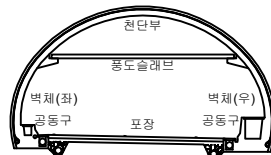


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 691~700구간(일직)
도면번호	26


손 상 물 량 표

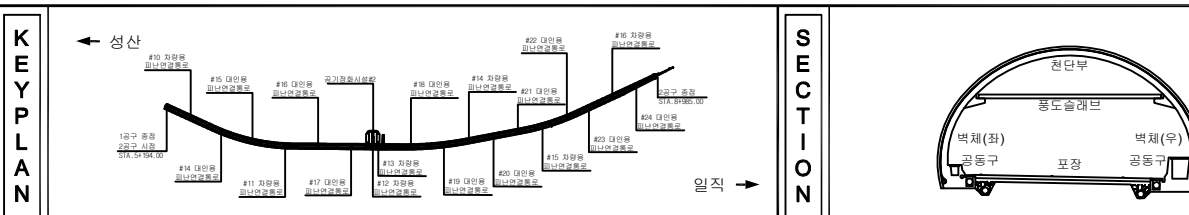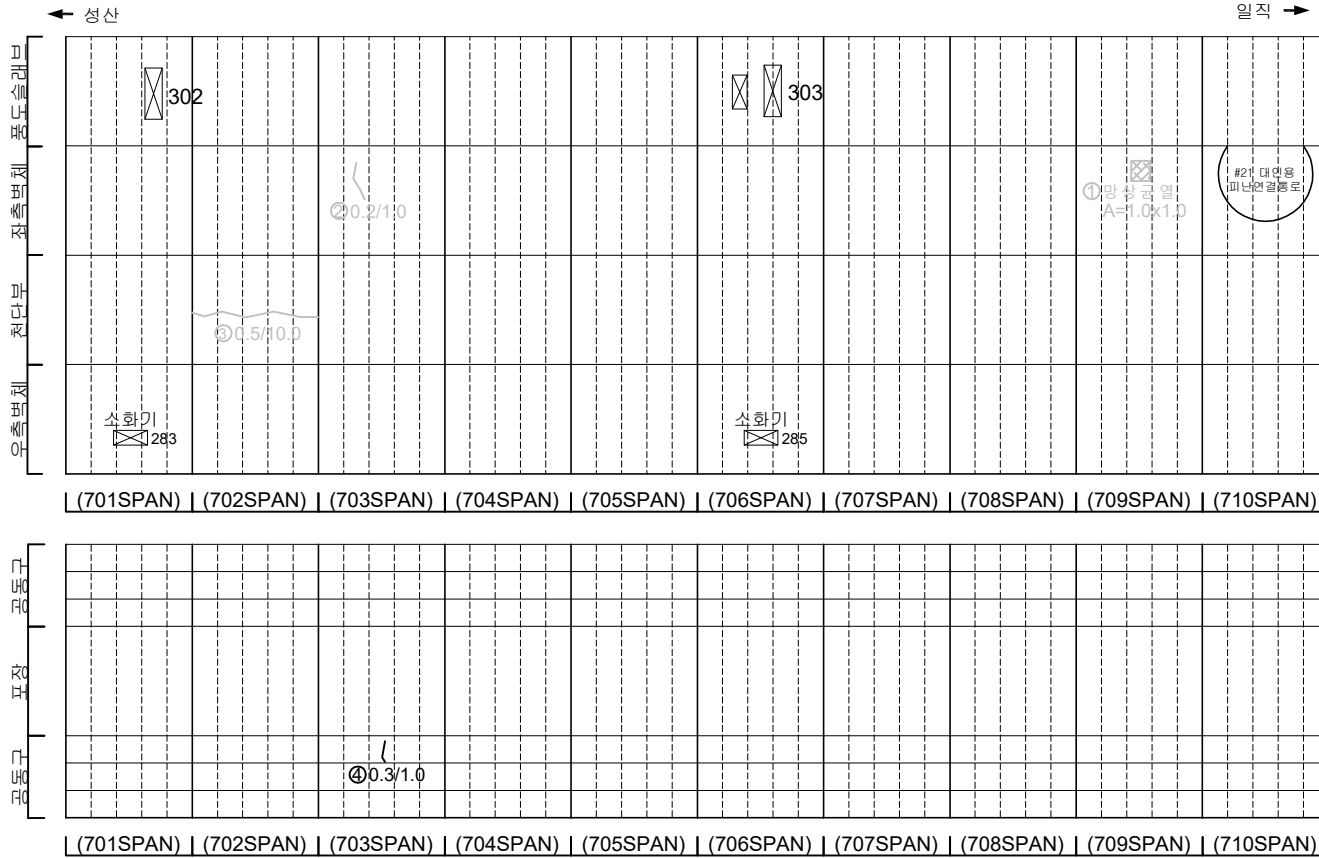[illegible]


지		단 면		양상균열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편치, 공동		박리, 파손		채수	용 의 명
리		누수, 습해부		표 대		외격물	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 701~710구간(일직)
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 27

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	측벽부	단열 (폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22상 보강
2	235하	공동구	공동구 균형	-	0.5	5.0	2.50	m ³	1	2.50	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

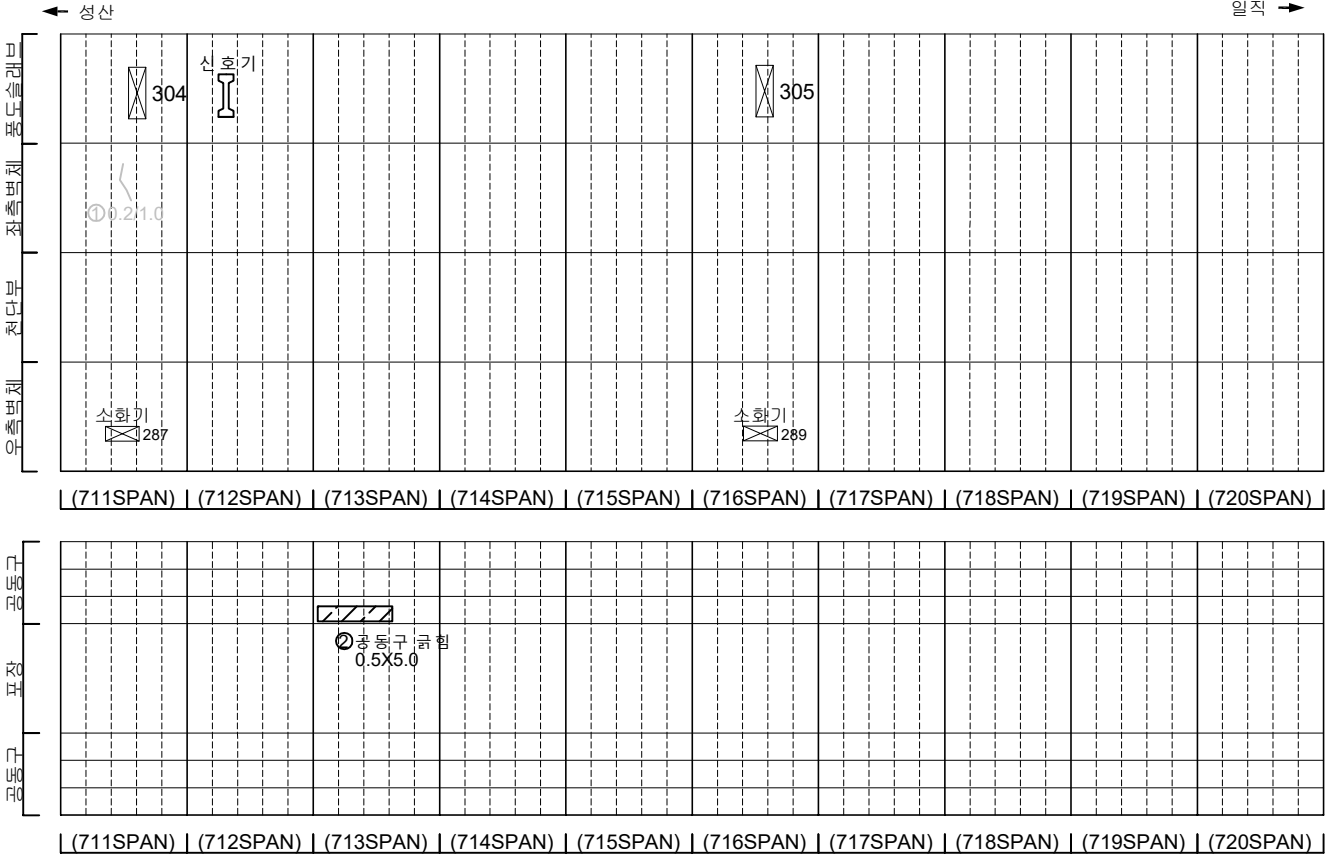

KEY PLAN

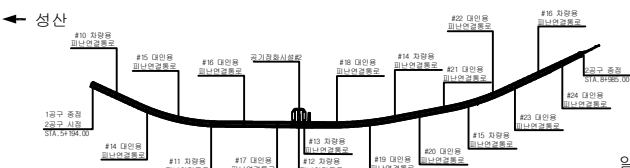

SECTION

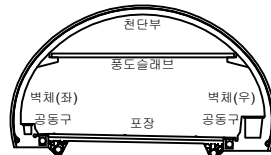


범례

	관 열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		벽리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 711~720구간(일직)
도면번호	28

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	22년	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22년 보수
2	23년	천단부	철근노출	-	0.1	0.3	0.03	m	1	0.03	
3	23년	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	23년	포장부	포장 파손	-	0.2	0.2	0.04	m	1	0.04	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

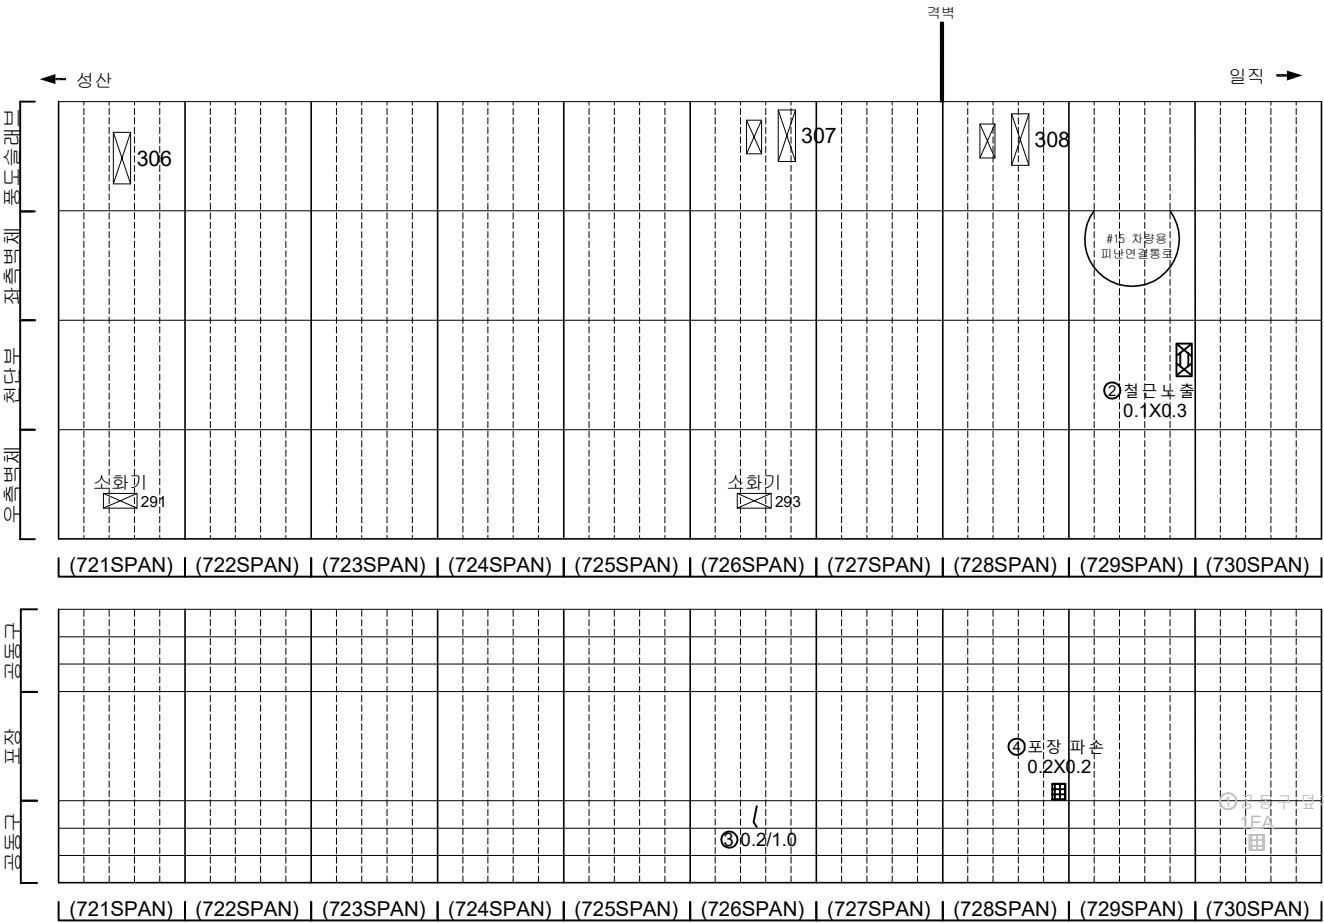

KEY PLAN

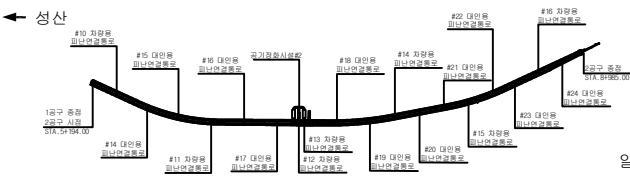

SECTION

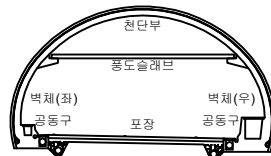


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울특별시교통공사(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 721~730구간(일직)
도면번호	29

손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23하 보합
2	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
3	23하	천단부	박리	-	0.2	0.3	0.06	m ²	2	0.12	
4	23하	천단부	방향균열	-	2.0	2.5	5.00	m ²	1	5.00	
5	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
6	23하	공동구	공동구 균열	-	0.5	2.0	1.00	m ²	1	1.00	
7	23하	포장부	포장 방향균열	-	0.5	2.0	1.00	m ²	1	1.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

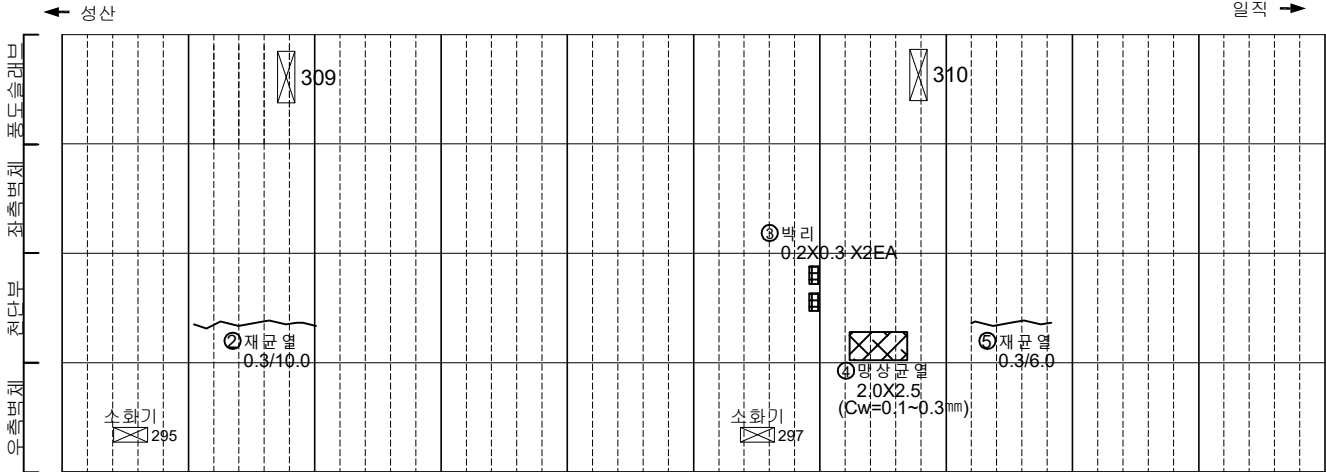


(731SPAN) | (732SPAN) | (733SPAN) | (734SPAN) | (735SPAN) | (736SPAN) | (737SPAN) | (738SPAN) | (739SPAN) | (740SPAN)

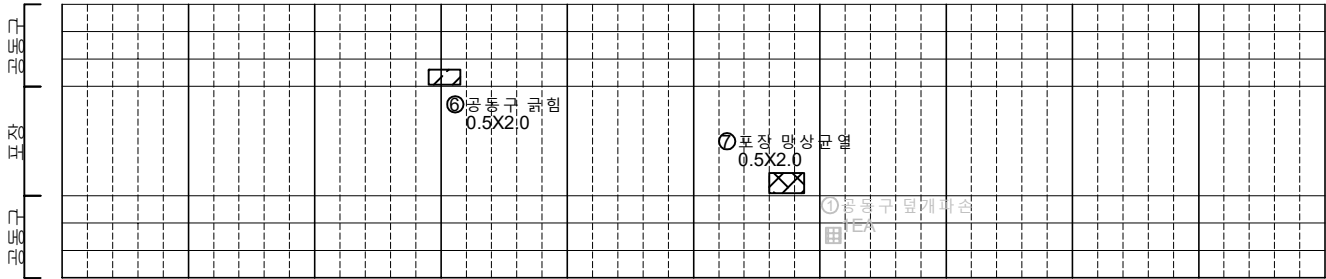


(731SPAN) | (732SPAN) | (733SPAN) | (734SPAN) | (735SPAN) | (736SPAN) | (737SPAN) | (738SPAN) | (739SPAN) | (740SPAN)

KEY PLAN

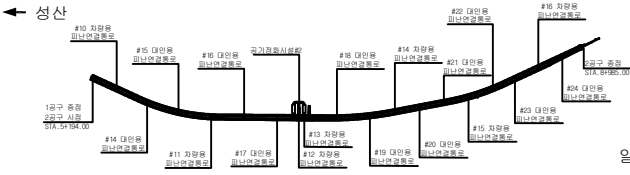

SECTION

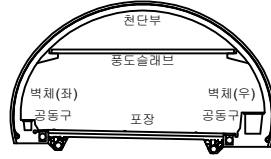


균열	방향균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	박리	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 731~740구간(일직)
도면번호	30

손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량(㎡)	단위	개소	총합량(㎡)	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	㎡	1	0.70	22상 보강
2	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	㎡	1	3.00	
3	235하	천단부	채굴열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	㎡	1	5.00	
4	235하	천단부	박리	-	0.1	0.5	0.05	㎡	1	0.05	
5	235하	천단부	파손	-	0.3	0.5	0.15	㎡	1	0.15	
6	235하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	㎡	1	4.00	
7	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	㎡	1	2.00	
8	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

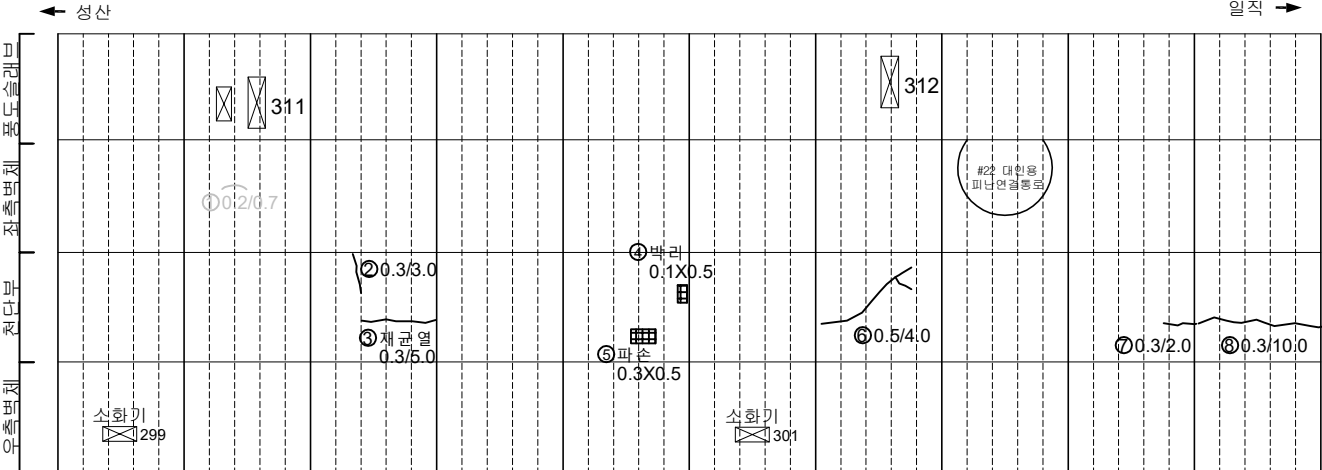


(741SPAN) | (742SPAN) | (743SPAN) | (744SPAN) | (745SPAN) | (746SPAN) | (747SPAN) | (748SPAN) | (749SPAN) | (750SPAN)

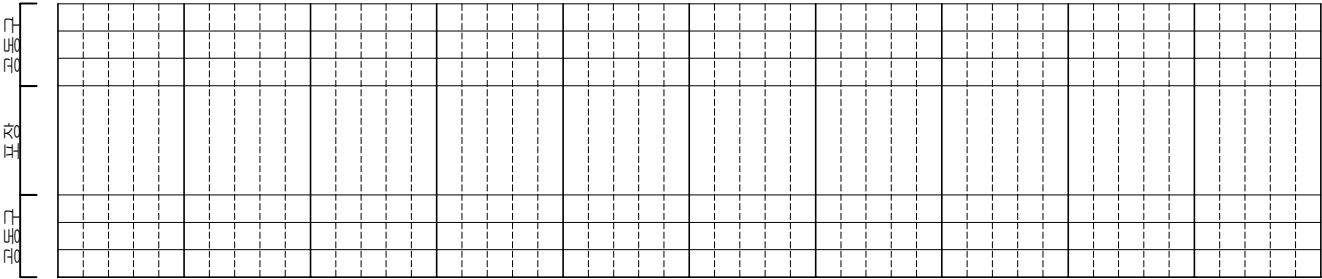


(741SPAN) | (742SPAN) | (743SPAN) | (744SPAN) | (745SPAN) | (746SPAN) | (747SPAN) | (748SPAN) | (749SPAN) | (750SPAN)

KEY PLAN

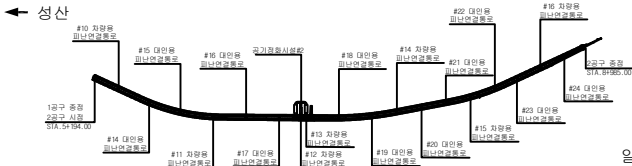

SECTION


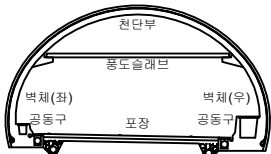


범례

	균열		양상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박리		퇴적물
	침하노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 741~750구간(일직)
도면번호	31


손 상 물 량 표

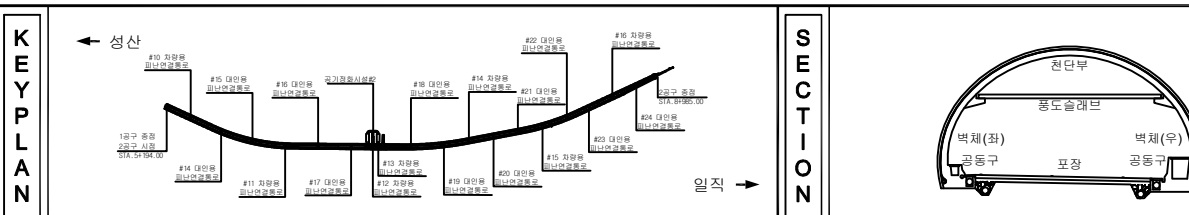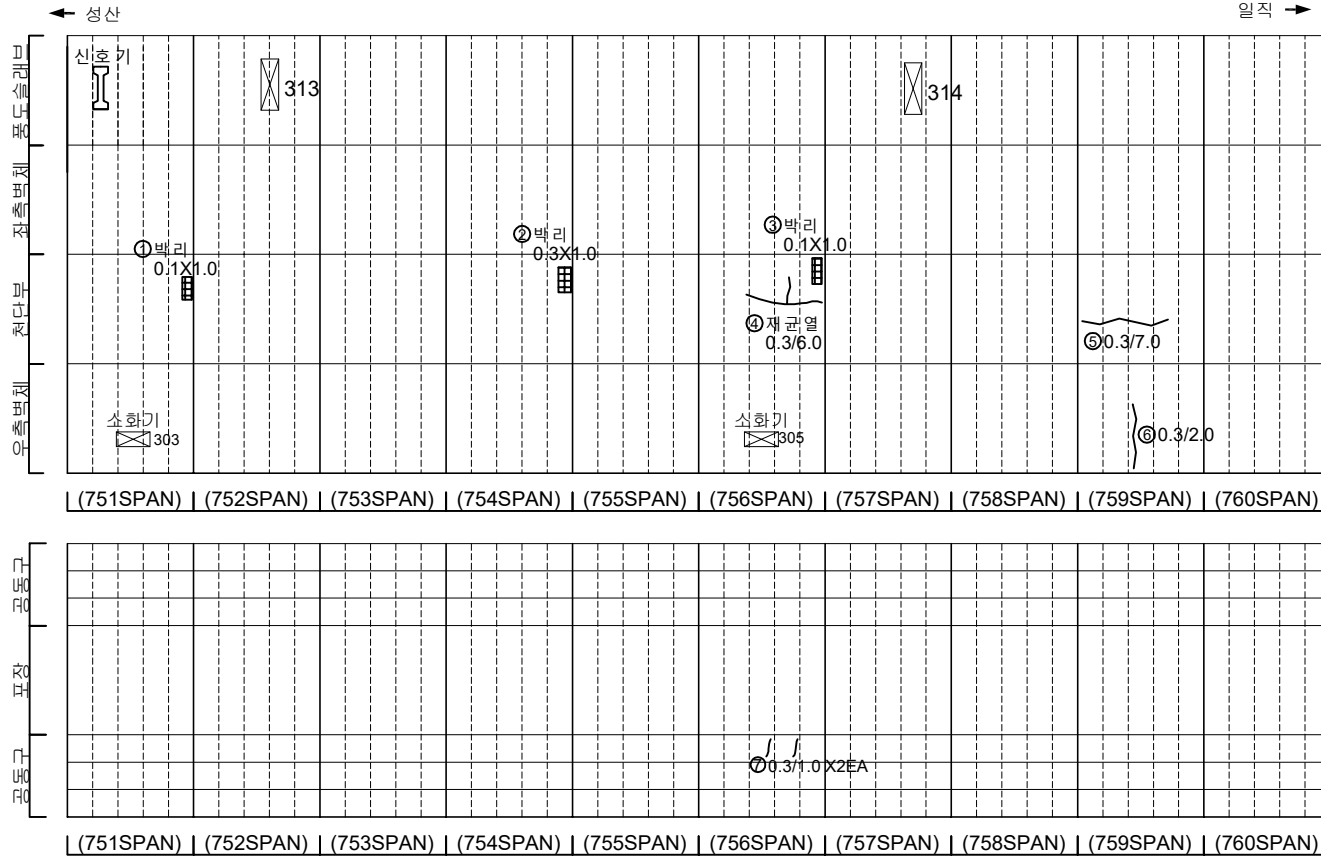[illegible]


지		단 면		양상균열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편치, 공동		박리, 파손		채수	용 의 명
리		누수, 습함부		보 대		외적물	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 751~760구간(일직)
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 32

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'정 보수
2	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
3	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
4	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

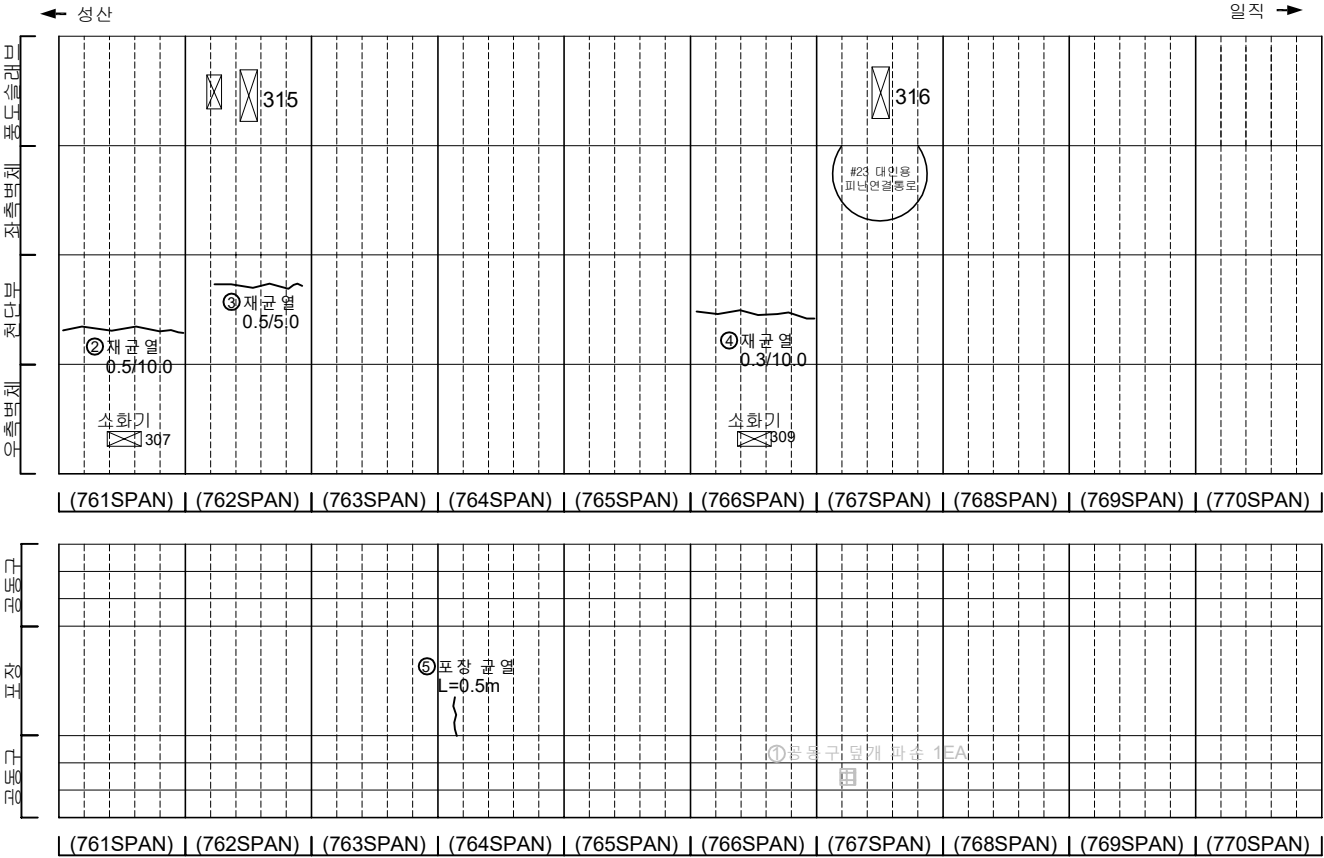

KEY PLAN

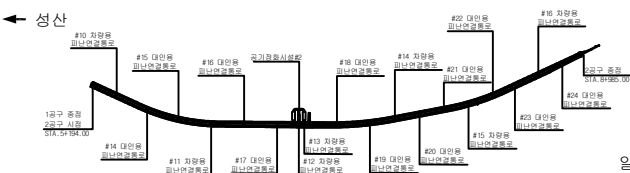

SECTION

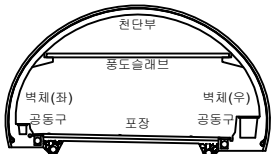


범례

	균열		양상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박대		퇴적물
	균열노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 761~770구간(일직)
도 면 번호	33

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	2	4.00	22'상 보강
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보강
3	215하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.2	4.5	-	4.50	m	1	4.50	22'상 보강
4	225하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보강
5	235하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
6	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
7	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
9	235하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	235하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

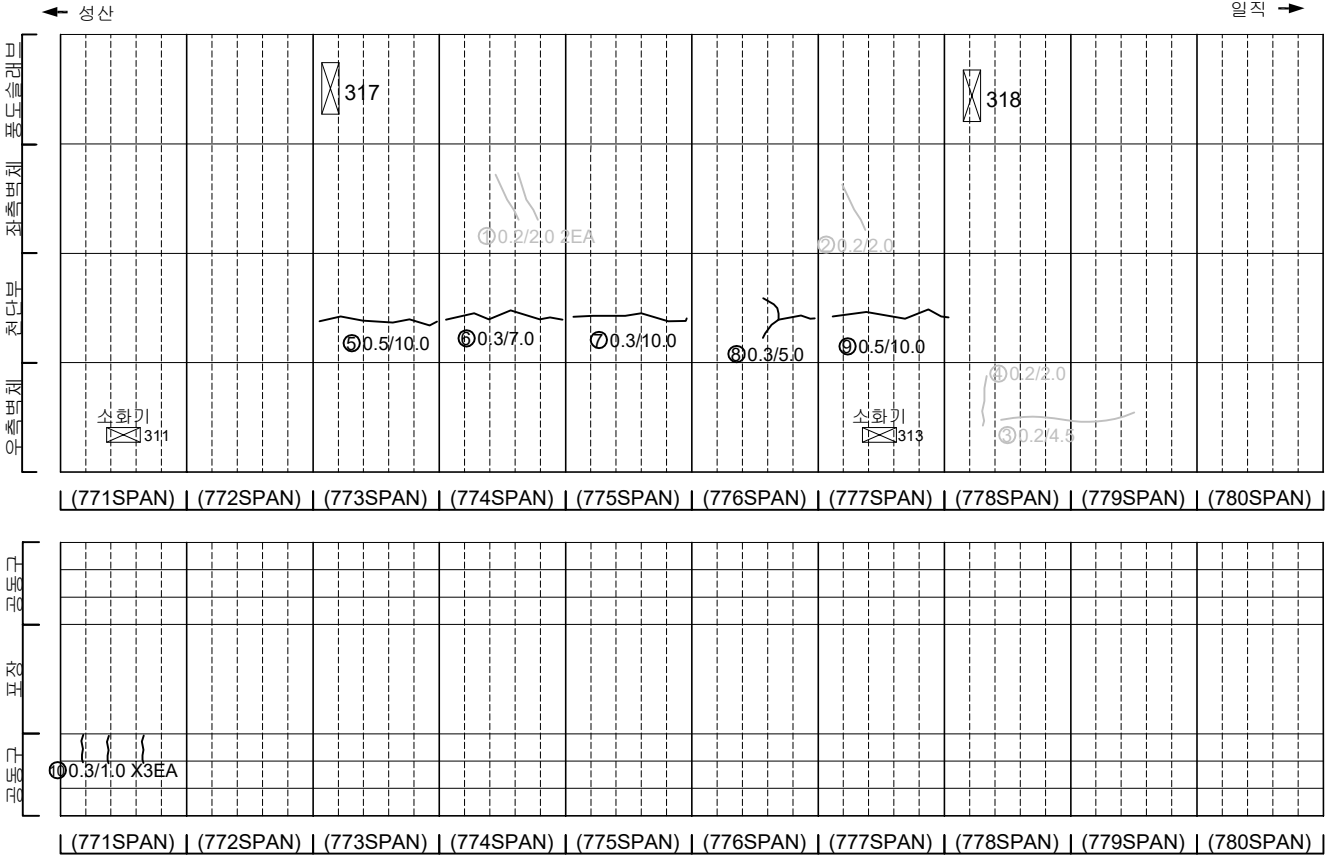

KEY PLAN

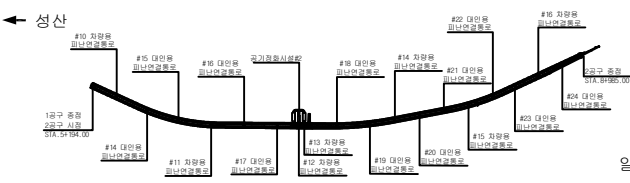

SECTION

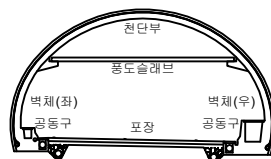

범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 771~780구간(일직)
도면번호	34

손 상 물 량 표




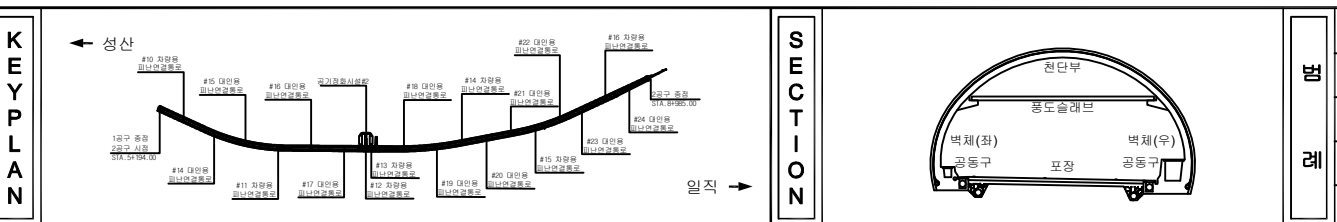
[illegible]


표 지	빈 칸	양상균열	재료부리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	먼지, 곰팡이	박리, 파손	채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 습윤부	벌레	퇴적물	
	철근노출	침하	열화	
	부식	파손, 변형	기타	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 781~790구간(일직)
				도면번호 35

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	23'하 보강
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.2	-	0.20	㎡	1	0.20	23'하 보강
3	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보강
4	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보강
5	22상	포장부	포장 파손	-	0.2	1.0	0.20	㎡	1	0.20	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	
11	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	㎡	4	8.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

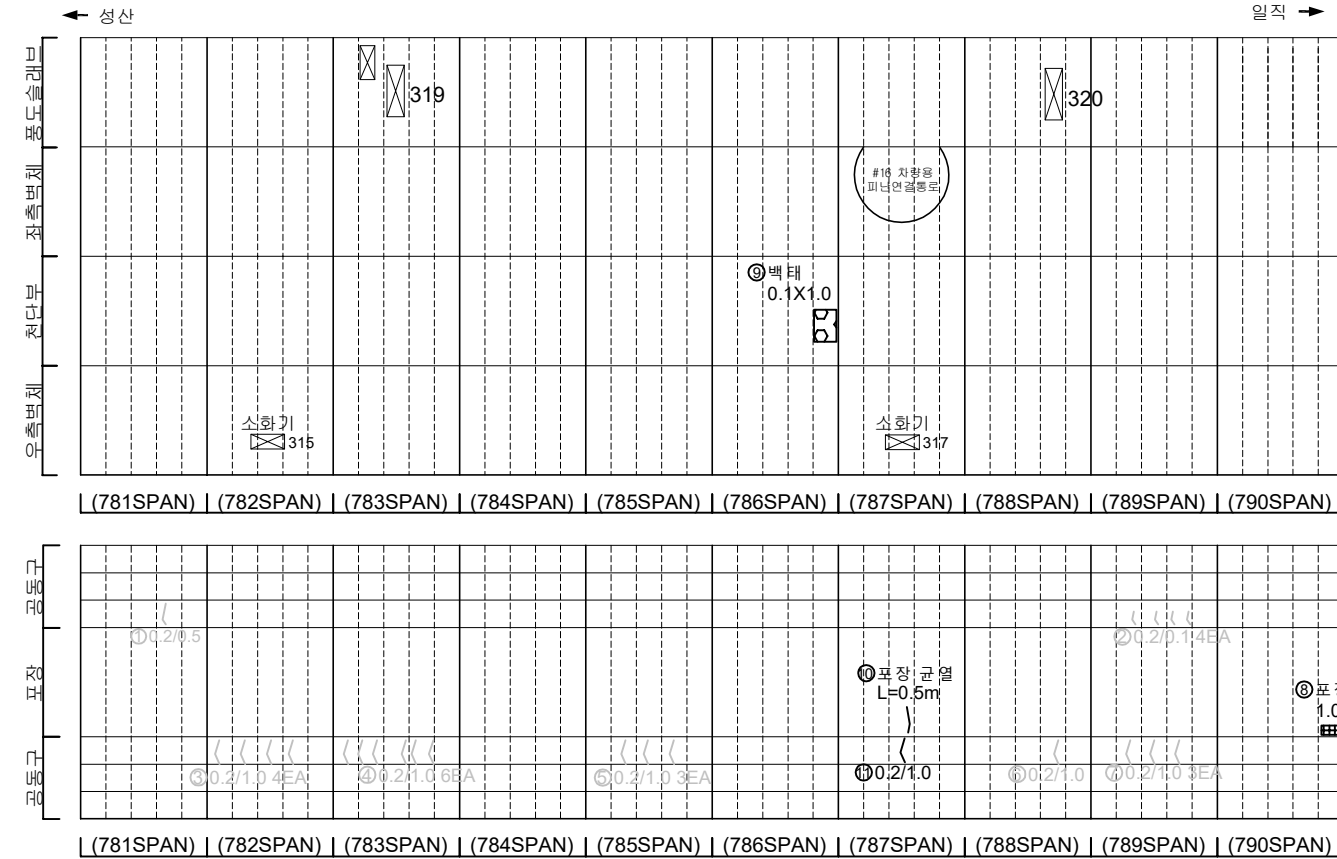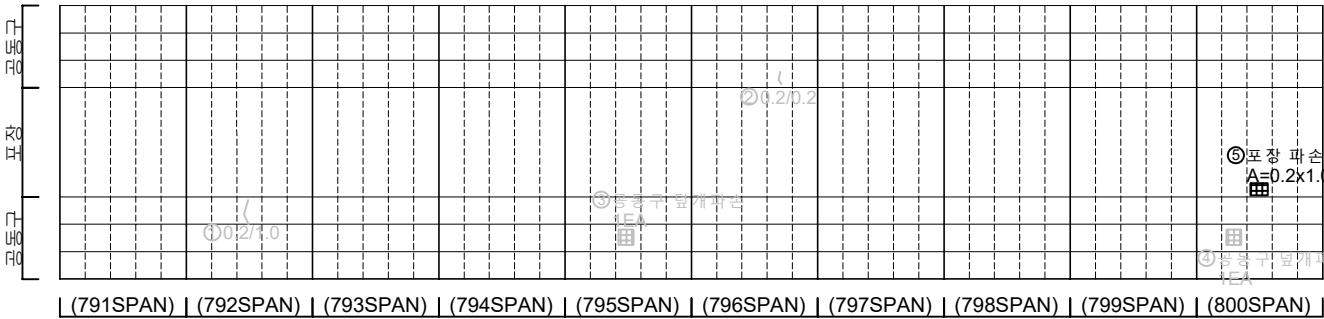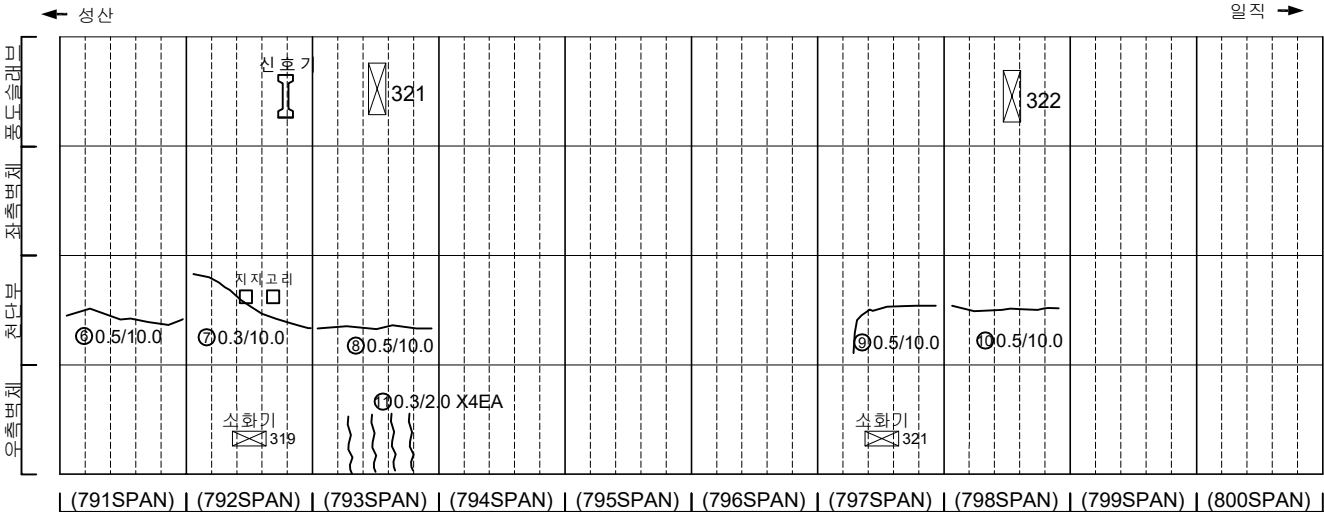

KEY PLAN

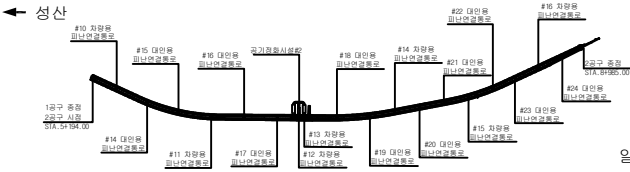



SECTION

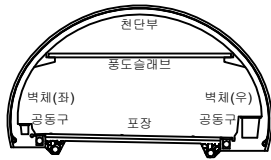





균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 791~800구간(일직)
도면번호	36

손 상 물 량 표

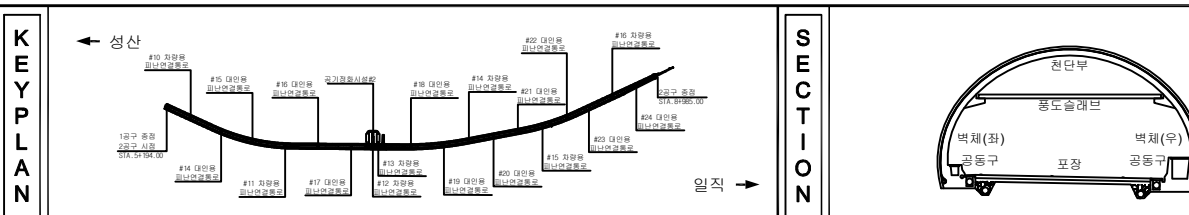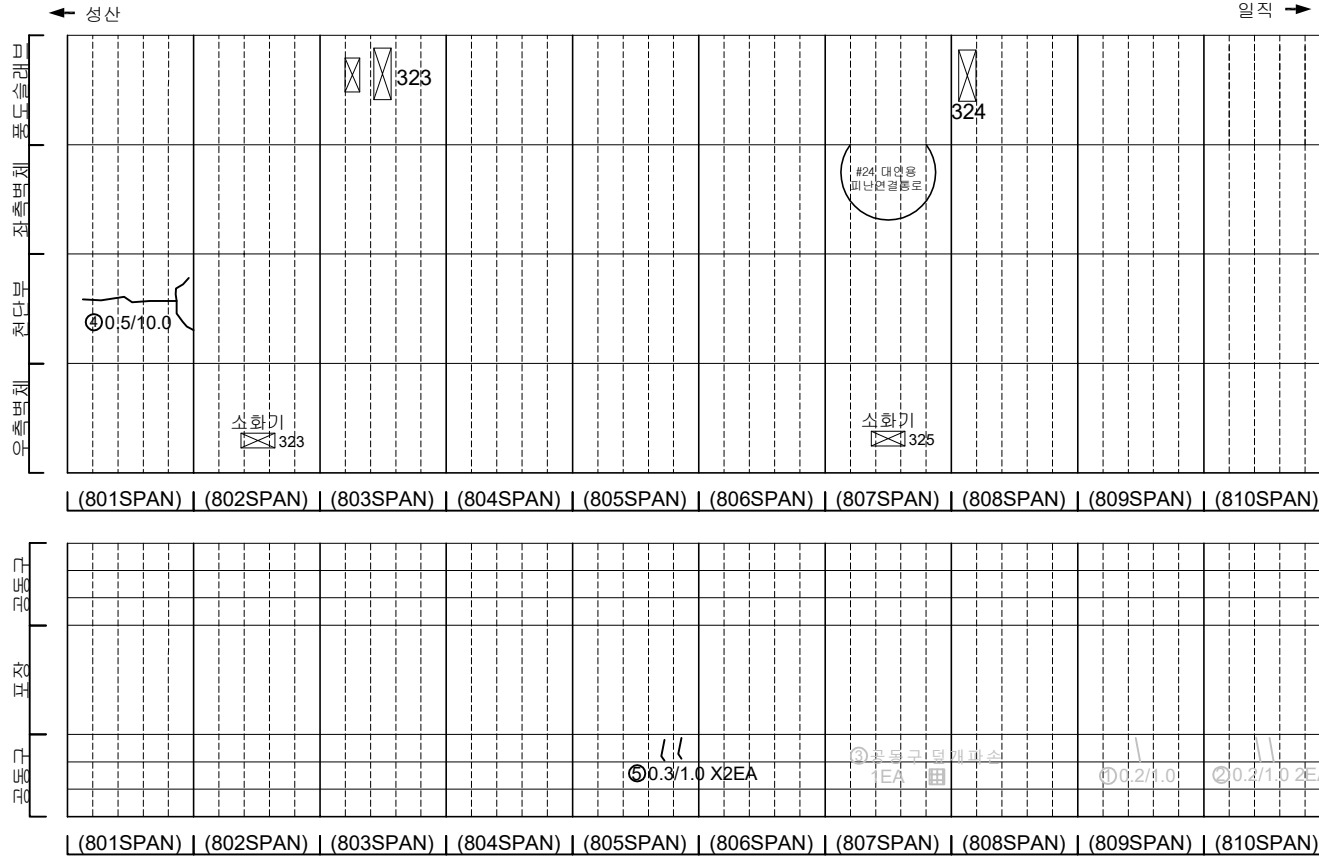
[illegible]

지 리		단 면		양상구면		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편치, 광물		박리, 파손		채수	용 의 명
		누수, 습함부		보 대		외격물	서부산선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부산선지하도로 NATM 801~810구간(일직)
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 37

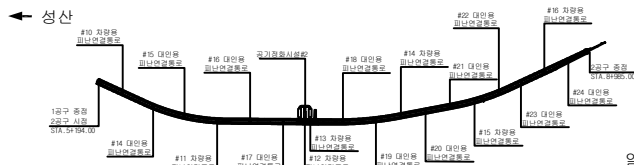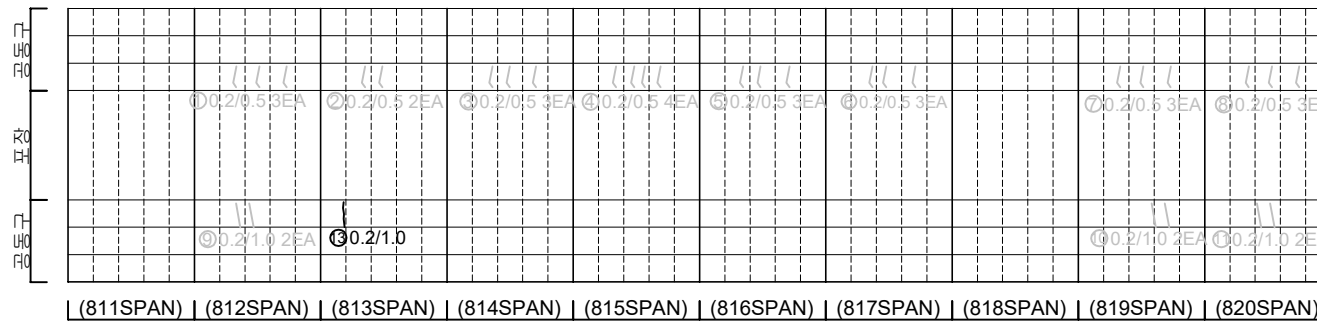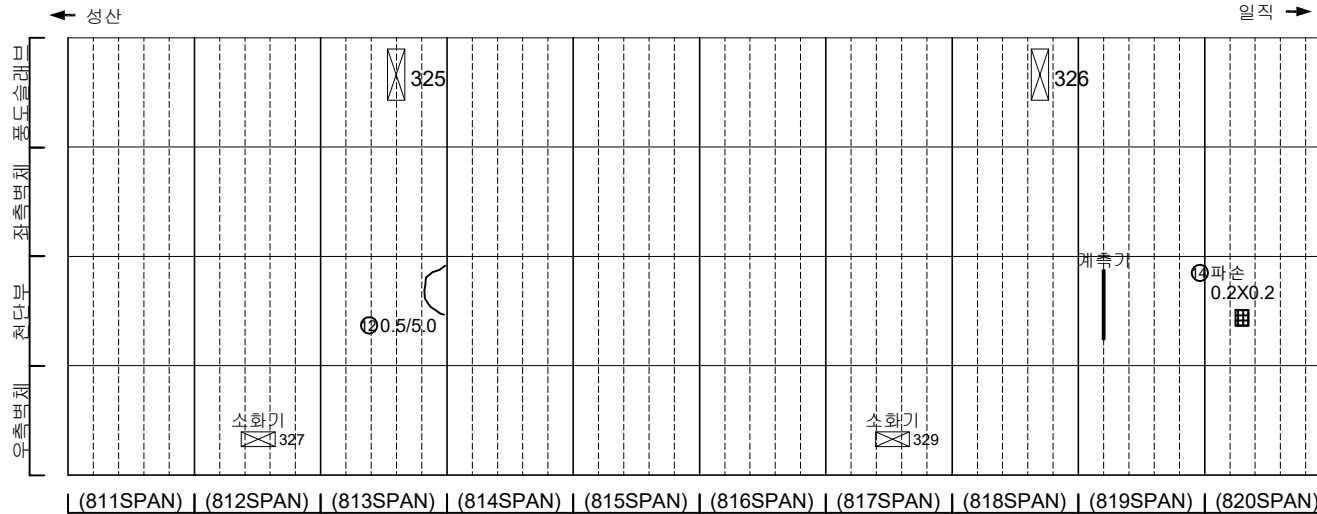

일직 →

SECTION

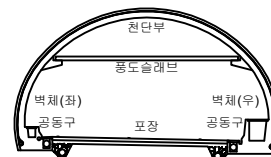

五二五

	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
-------	--------------

용역명





서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부간석지하도로 NATM 811~820구가(임직)


도면번호 38

[illegible]

손 상 물 량 표

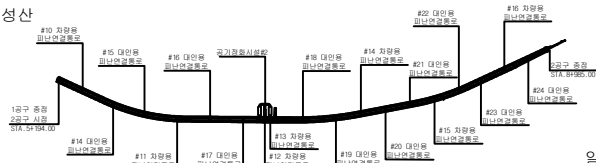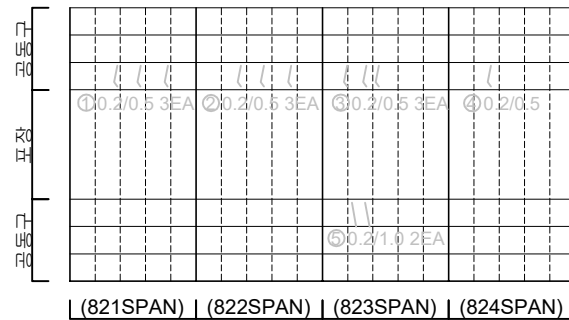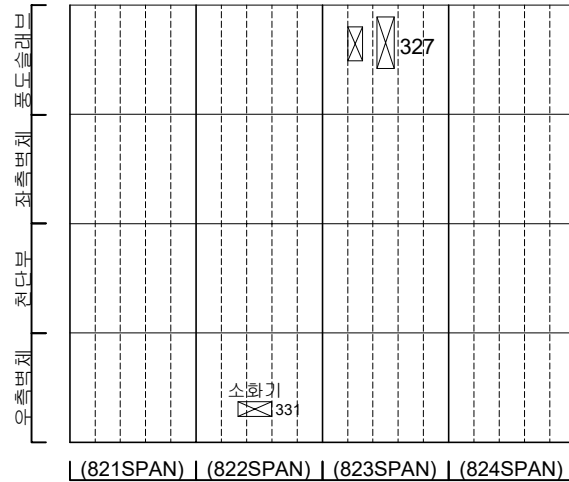[illegible]

SECTION

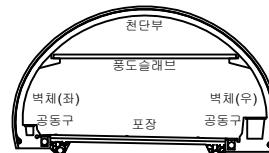


五 五

	간 결		양상균열		재료부리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	면치, 공동		박리, 파손		체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 습상부		박 태		퇴각률	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 821~826구간(일직)
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호 39


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21년	측벽부	망상균열	-	1.0	2.0	2.00	m ²	1	2.00	23'상 보강
2	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	23'상 보강
3	21년	상부승강도	벽체누수	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'상 보강
4	21년	상부승강도	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	23'상 보강
5	21년	상부승강도	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	7	14.00	23'상 보강
6	22년	측벽부	벽체	-	0.1	0.3	0.03	m ²	16	0.48	
7	22년	측벽부	벽체누수	-	0.1	2.0	0.20	m ²	1	0.20	
8	22년	상부승강도	벽체누수	-	0.2	2.0	0.40	m ²	1	0.40	23'상 보강
9	22년	상부승강도	벽체누수	-	0.2	3.0	0.60	m ²	4	2.40	23'상 보강
10	22년	측벽부	벽체누수	-	0.1	1.5	0.15	m ²	2	0.30	
11	23년	측벽부	벽체	-	0.2	1.5	0.30	m ²	4	1.20	
12	23년	측벽부	벽체	-	0.2	2.5	0.50	m ²	3	1.50	
13	23년	측벽부	누수흔적	-	4.0	0.3	1.20	m ²	1	1.20	
14	23년	포장부	포장 망상균열	-	7.0	10.0	70.00	m ²	1	70.00	
15	23년	포장부	포장 균열	-	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

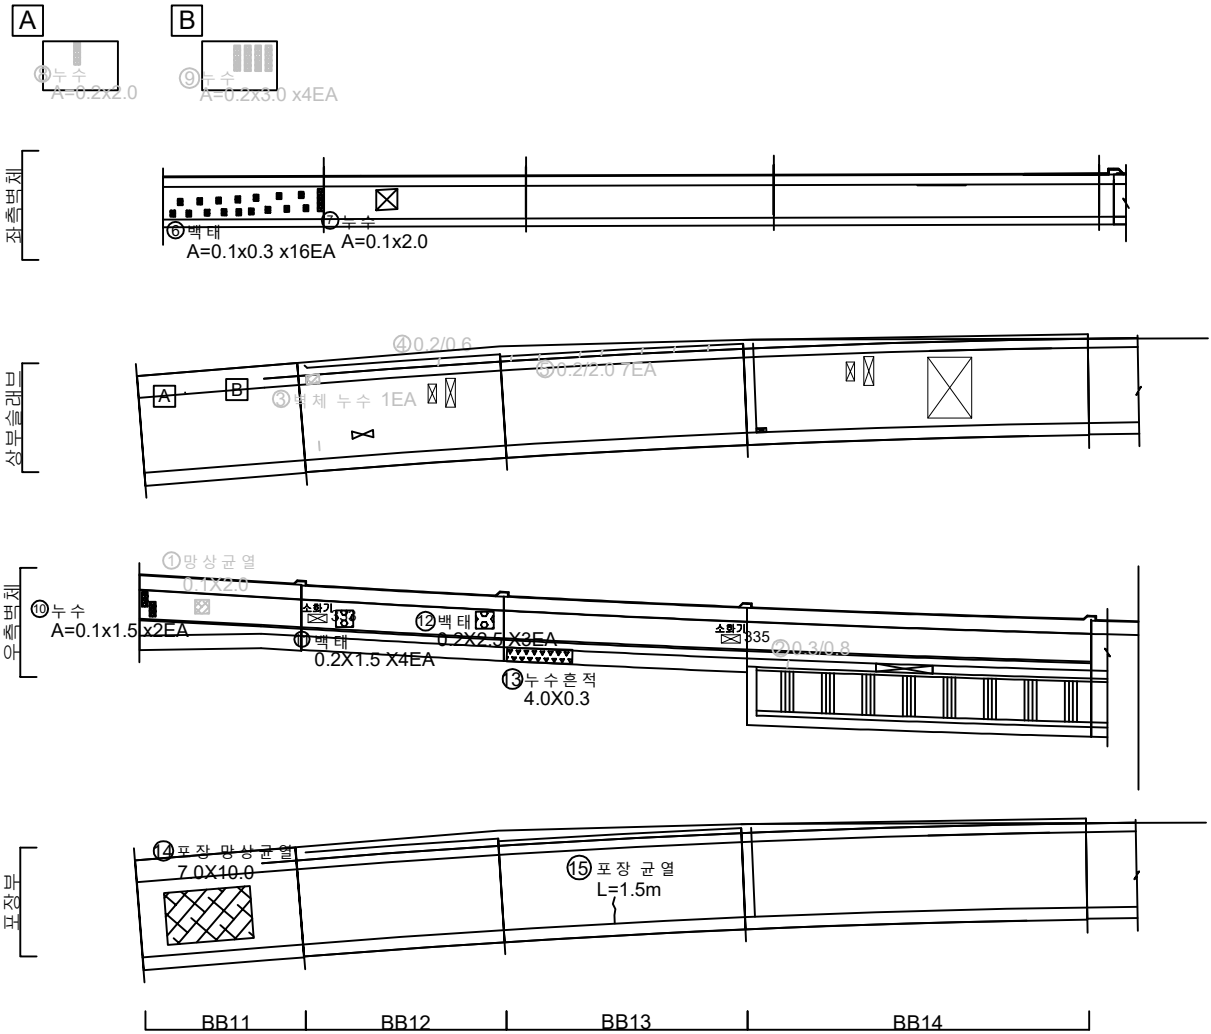


KEY PLAN

← 성산



일직 →

SECTION


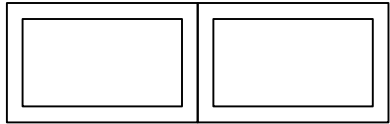


범례


	균열		망상균열		재료분리
	핀치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB11~BB14 (일직)
도 면 명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB11~BB14 (일직)
도 면 번호	40

손상물량표

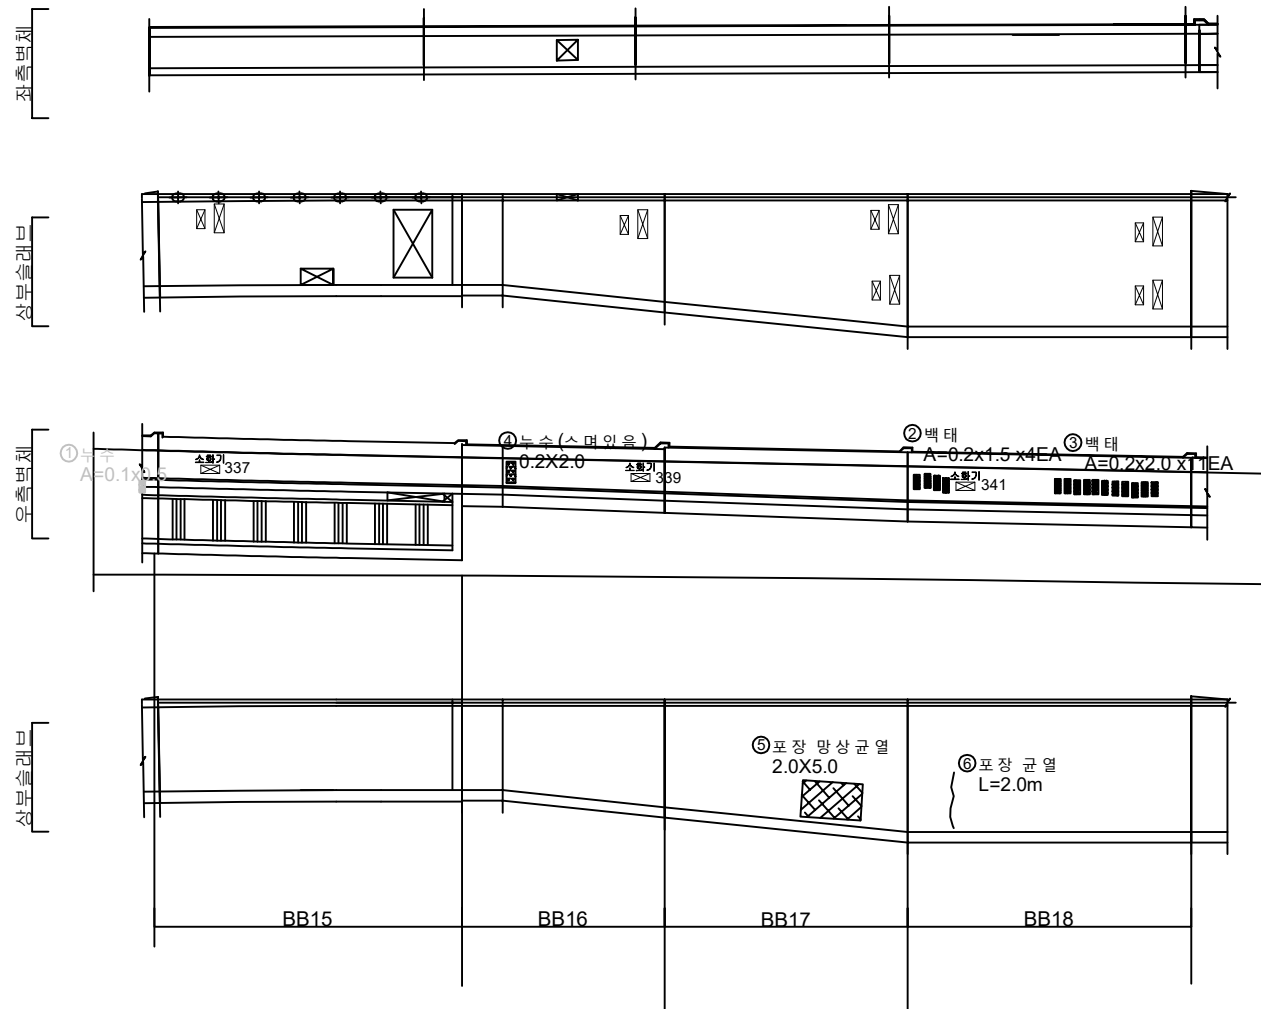
[illegible]

← 성산




일직 →

SECTION

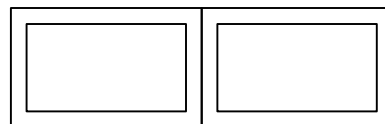

五 五

	간 도		양상간도		재료분리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	터널, 공동		박리, 파손		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 구역
	누수, 습윤부		백 데		퇴적물	
	철거노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 중점부 BOX-TYPE BB15~BB18 (일직)
	부식		괴락, 변형		기 타	도 면 번 호 41

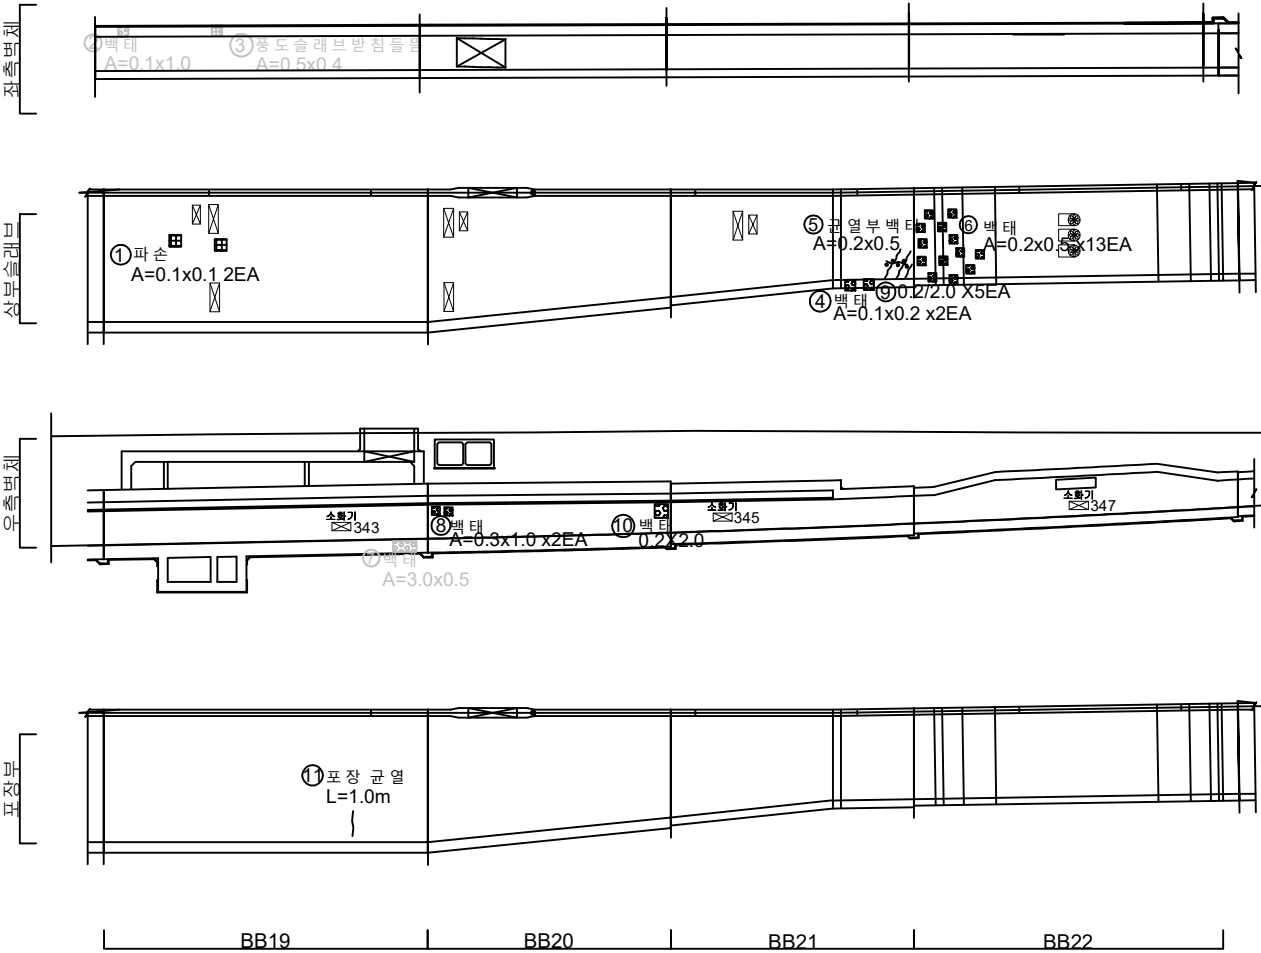


손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량(㎡)	단위	개소	총합량(㎡)	
1	21하	상부슬래브	파손	-	0.1	0.1	0.01	㎡	2	0.02	
2	22상	측벽부	벽태	-	0.1	1.0	0.10	㎡	1	0.10	23'하 보강
3	22상	측벽부	통도슬래브받침 돌출	-	0.5	0.4	0.20	㎡	1	0.20	23'하 보강
4	22상	상부슬래브	벽태	-	0.1	0.2	0.02	㎡	2	0.04	
5	22상	상부슬래브	균열부벽태	-	0.2	0.5	0.10	㎡	1	0.10	
6	22상	상부슬래브	벽태	-	0.2	0.5	0.10	㎡	13	1.30	
7	22상	상부슬래브	벽태	-	3.0	0.5	1.50	㎡	1	1.50	23'하 보강
8	22상	측벽부	벽태	-	0.3	1.0	0.30	㎡	2	0.60	
9	23하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	5	10.00	
10	23하	측벽부	벽태	-	0.2	2.0	0.40	㎡	1	0.40	
11	23하	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY PLAN

← 성산



일직 →

SECTION

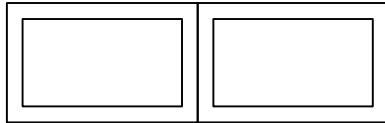


변례


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB19~BB22 (일직)
도면번호	42

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	4	4.00	
2	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	6	6.00	
3	21하	상부슬래브	망상균열	-	2.0	1.0	2.00	m ²	2	4.00	
4	21하	상부슬래브	파손	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
5	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
6	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.2	-	1.20	m	1	1.20	
7	22상	측벽부	실란트파손	-	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
8	22상	측벽부	실란트파손	-	4.5	-	4.50	m	1	4.50	
9	22상	측벽부	실란트파손	-	3.5	-	3.50	m	1	3.50	
10	22상	측벽부	실란트파손	-	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
11	22상	방호벽	중분대 파손	-	0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
12	22상	측벽부	실란트파손	-	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
13	22상	측벽부	실란트파손	-	4.5	-	4.50	m	1	4.50	
14	22상	측벽부	실란트파손	-	3.5	-	3.50	m	1	3.50	
15	22상	측벽부	실란트파손	-	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

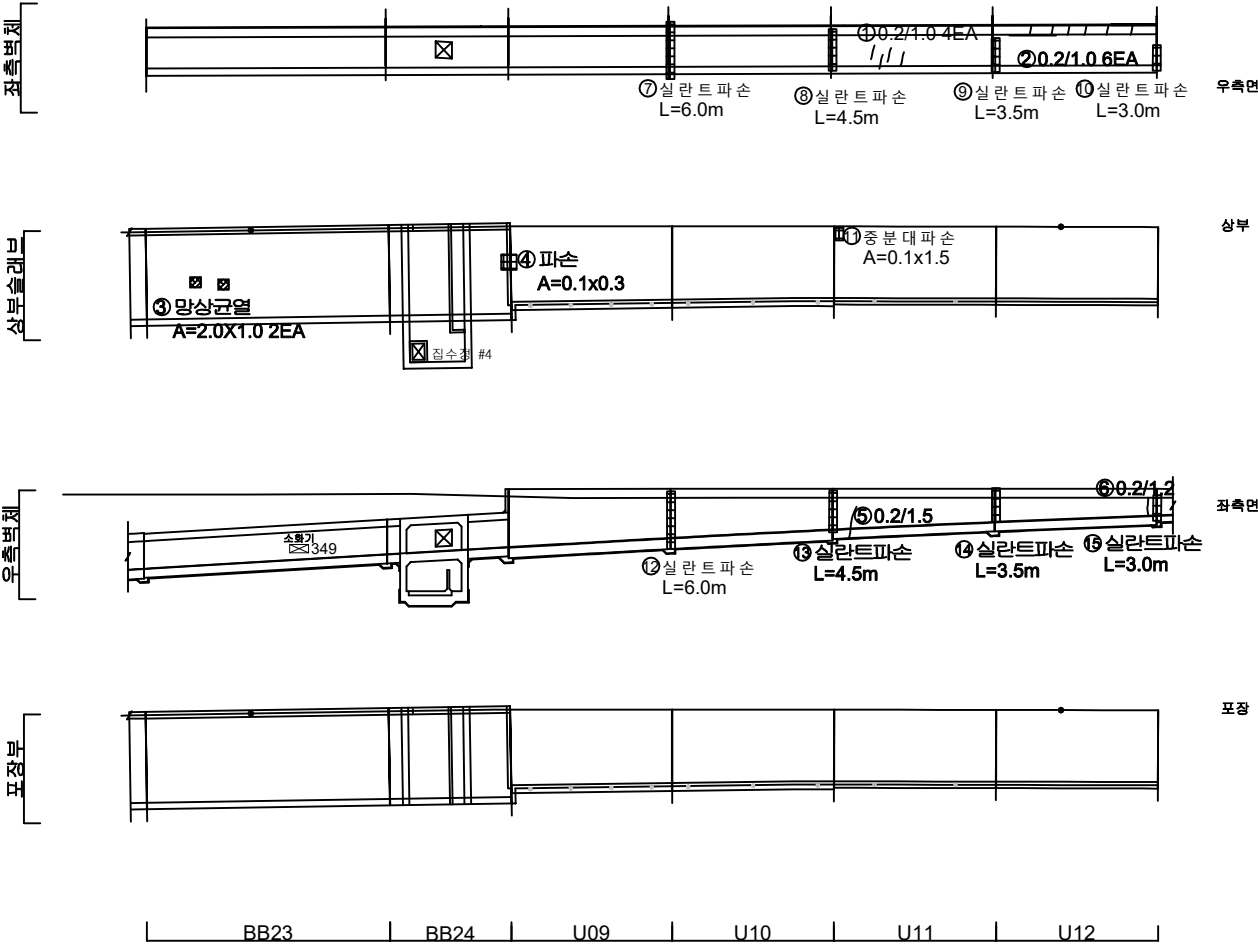

KEY PLAN

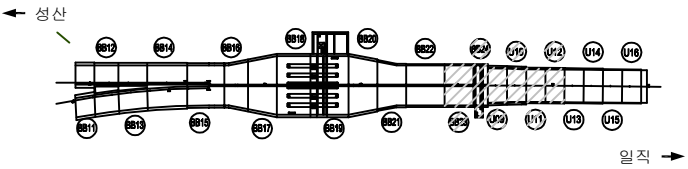

SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리
	관저, 공동		벽면, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		되적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB23,24 U-TYPE U9~U12 (일직)
도 면 번호	43


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.1	-	2.10	m	1	2.10	
4	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	5	5.00	
5	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	6	6.00	
8	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	5	3.50	
9	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	9	9.00	
10	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	7	4.90	
11	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.3	-	1.30	m	1	1.30	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

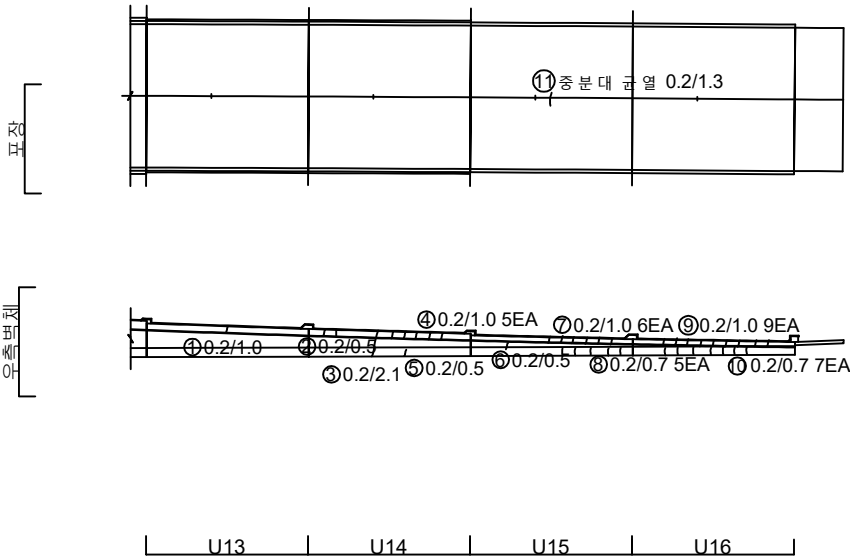

KEY PLAN

← 성산



일직 →

SECTION



범례

	균열		양상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 종점부 U-TYPE U13~U16 (일직)
도 면 명	서부간선지하도로 종점부 U-TYPE U13~U16 (일직)
도 면 번호	44