

신월여의지하도로 2023년 하반기
정기안전점검 용역




외관조사망도
신월여의지하도로(인천방향)

서울터널주식회사

(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	S 003	누수(스며들음)	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 005	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	23하	천단부	S 003	누수(스며들음)	-	-	-	EA	1	1.00	
4	23하	천단부	S 003	균열부백태	-	0.1	4.0	m ²	1	0.40	
5	23하	천단부	S 003	균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.0	-	m	1	3.00	
6	23하	천단부	S 005	누수흔적	-	0.1	0.5	m ²	1	0.05	
7	23하	천단부	S 006	균열부백태	-	0.2	1.0	m ²	2	0.40	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

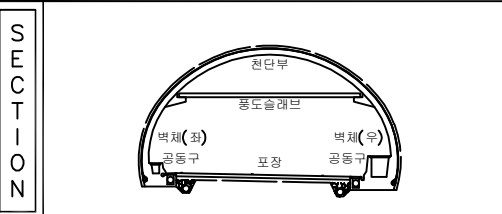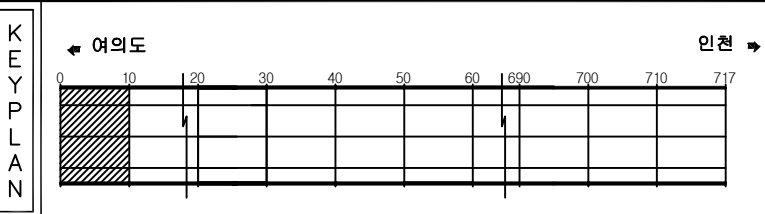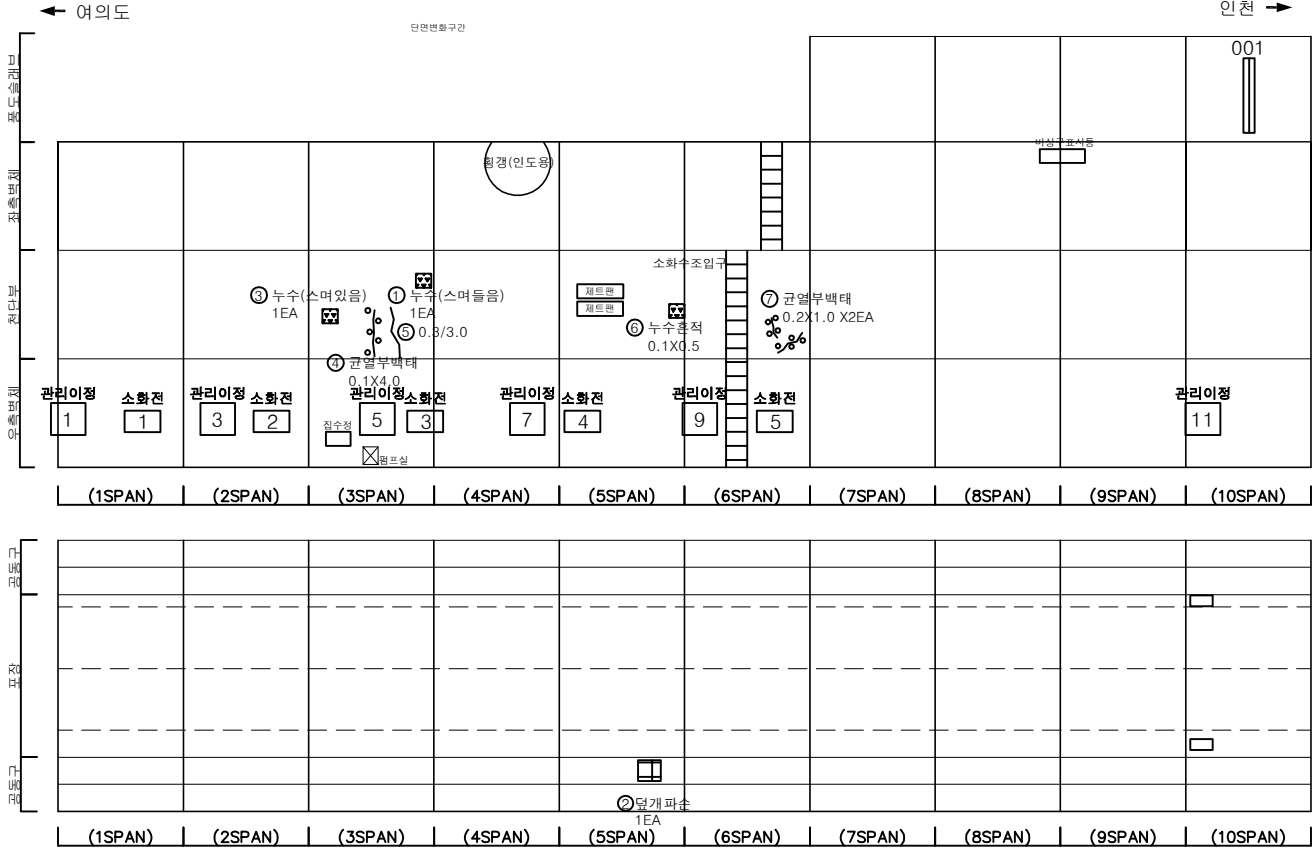


범 례	균열	균열	재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편지, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 1~10구간
	철근노출	침 하	열 화	도 면 번호	01
	부식	좌굴, 변형	기 타		

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22하	공동구	S 015	공동구파손	-	0.2	1.0	m ²	1	0.20	
2	23상	슬래브	S 016	박락	-	0.3	0.4	m ²	1	0.12	
3	23상	슬래브	S 017	박락(풍속지지대)	-	0.2	0.4	m ²	1	0.08	
4	23상	슬래브	S 018	박락(풍속지지대)	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
5	23하	측벽부	S 018	누수(스며있음)	-	-	-	EA	3	3.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

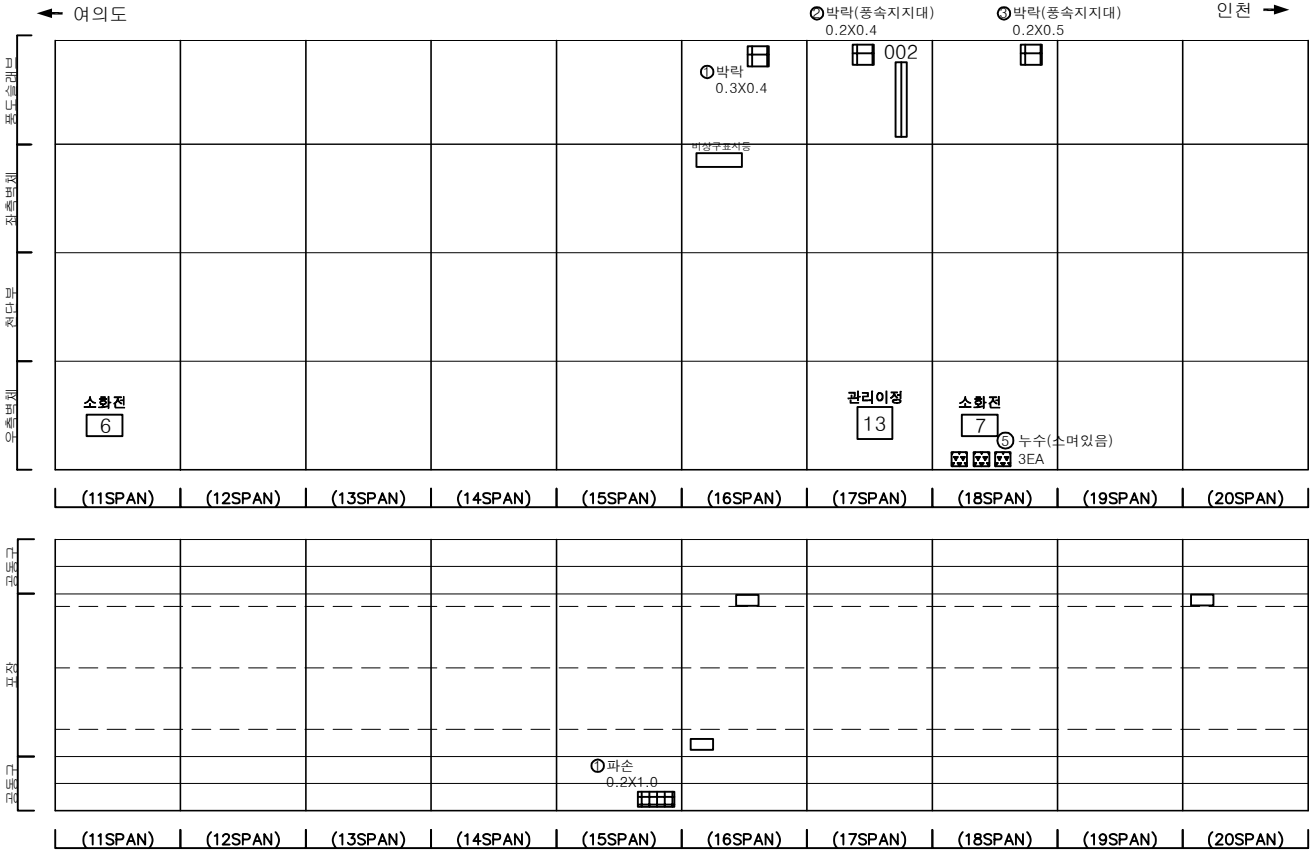

KEY PLAN

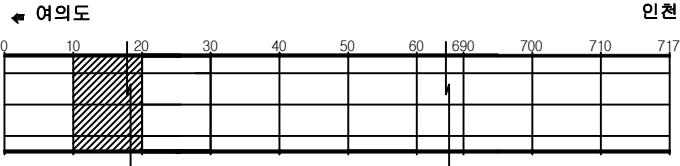

SECTION

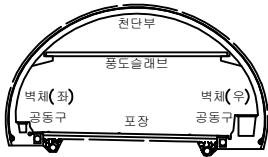



범례

	공동		망상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 11~20구간
도면번호	02

손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 027	누수(물어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	23상 보수
2	22상	천단부	S 027	벽태	-	0.3	1.5	m	1	0.45	23상 보수
3	23상	측벽부	S 029	균열부벽태	-	4.0	0.5	m	1	2.00	손상중가
4	23상	천단부	S 024	박리	-	0.3	1.5	m	1	0.45	
5	23하	천단부	S 028	누수(물어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
6	23하	천단부	S 028	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
7	23하	천단부	S 029	누수(물어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

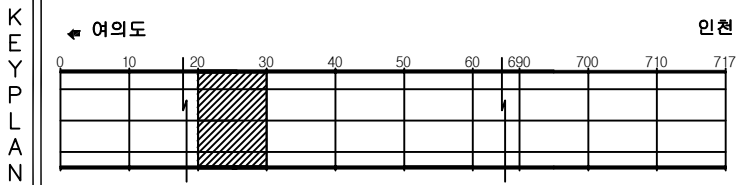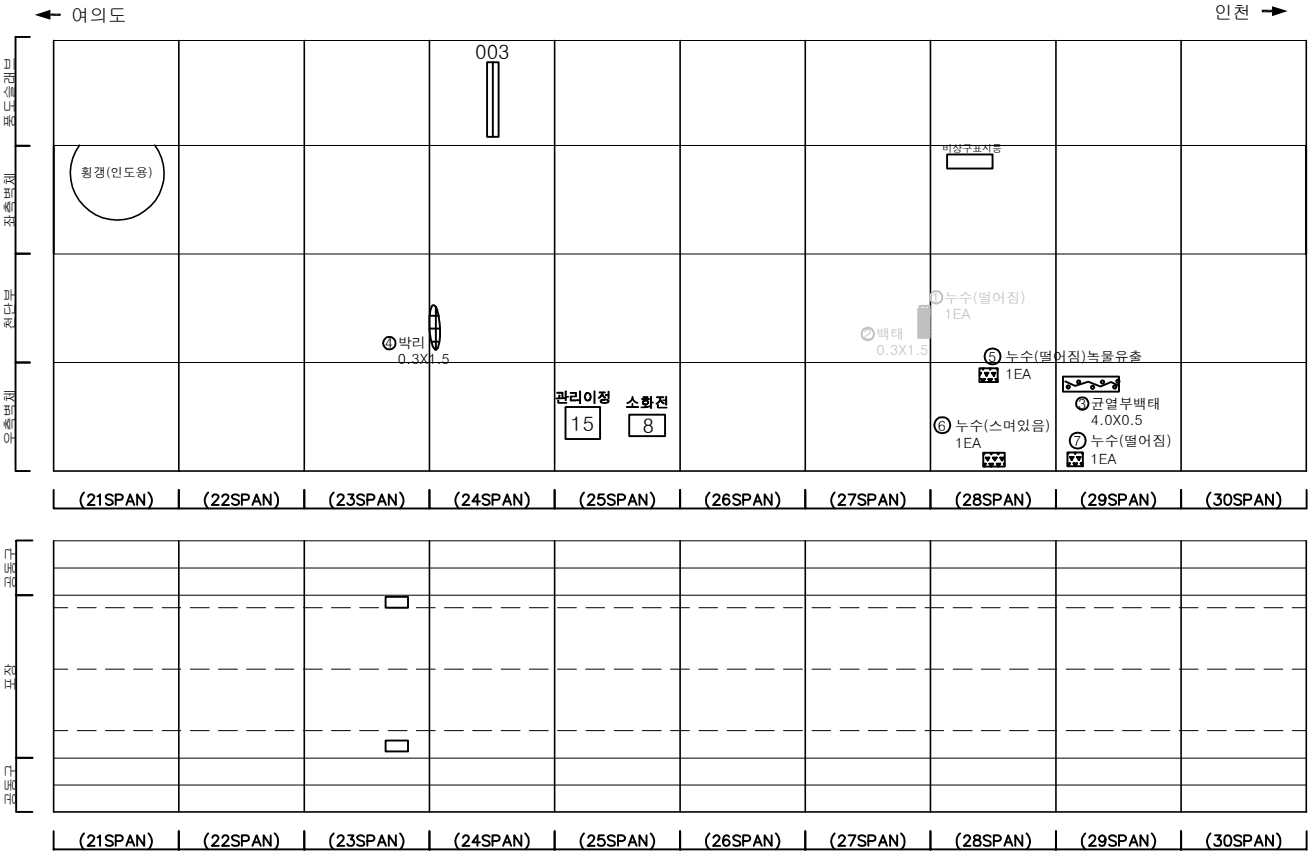

SECTION

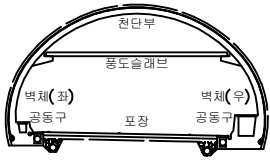


범례


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 21~30구간
도 면 번호	03

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	23상	부가시설	S 032	신호기파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	23상	속박부	S 032	누수흔적	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
3	23상	속박부	S 033	벽태	-	0.3	0.3	m ²	1	0.09	
4	23상	슬래브	S 035	균열(폭0.3mm이상)	0.3	1.5	-	m	1	1.50	
5	23상	천단부	S 035	박리	-	0.2	1.5	m ²	1	0.10	
6	23상	천단부	S 035	표면불량	-	0.4	0.5	m ²	1	0.20	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

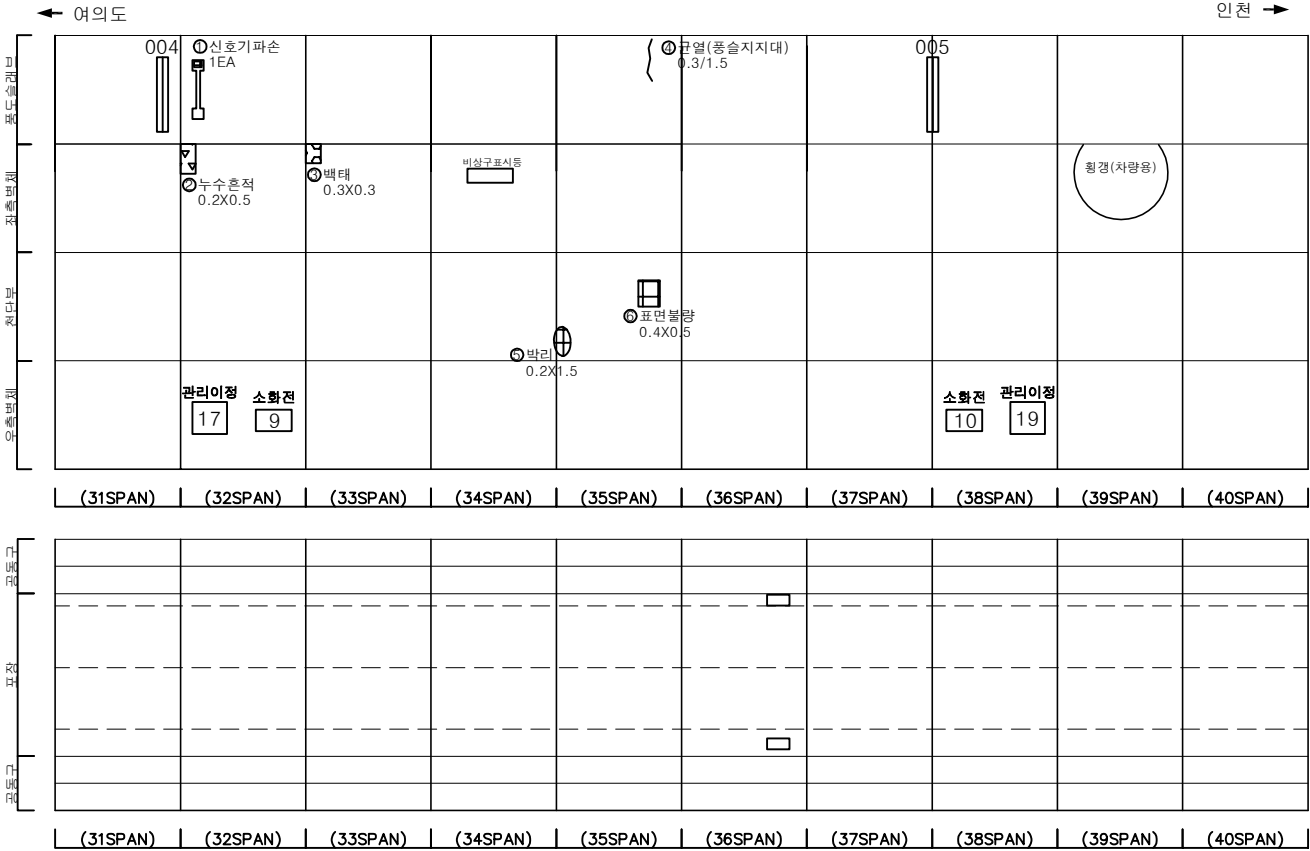

KEY PLAN

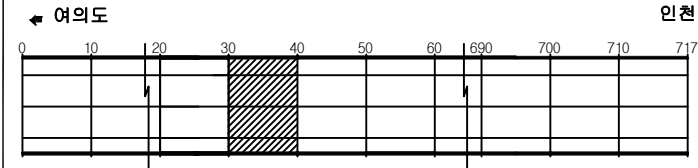

SECTION

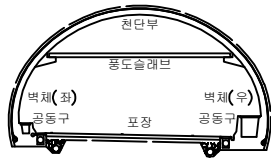




범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 31~40구간
도 면 번호	04

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 41~50구간)

손 상 물 량 표

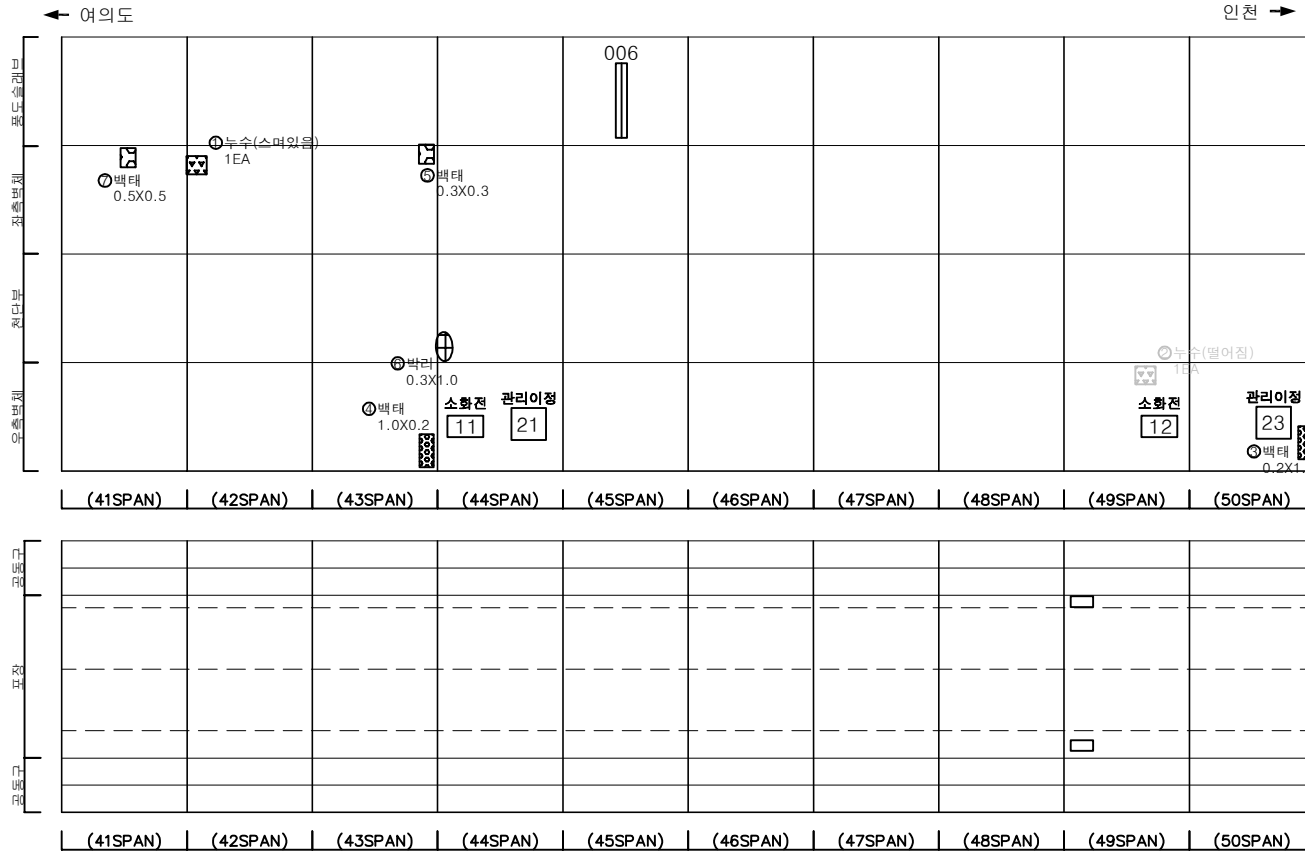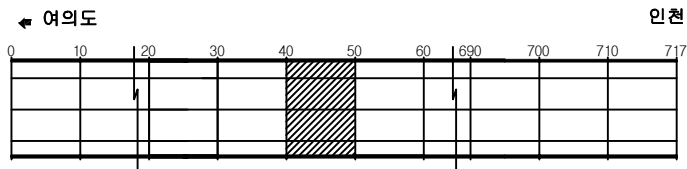[illegible]

SECTION



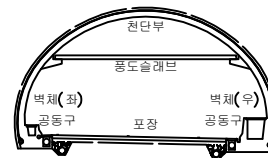


五	三
---	---


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 41~50구간 도 면 번 호 05
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 51~60구간)

손 상 물 량 표

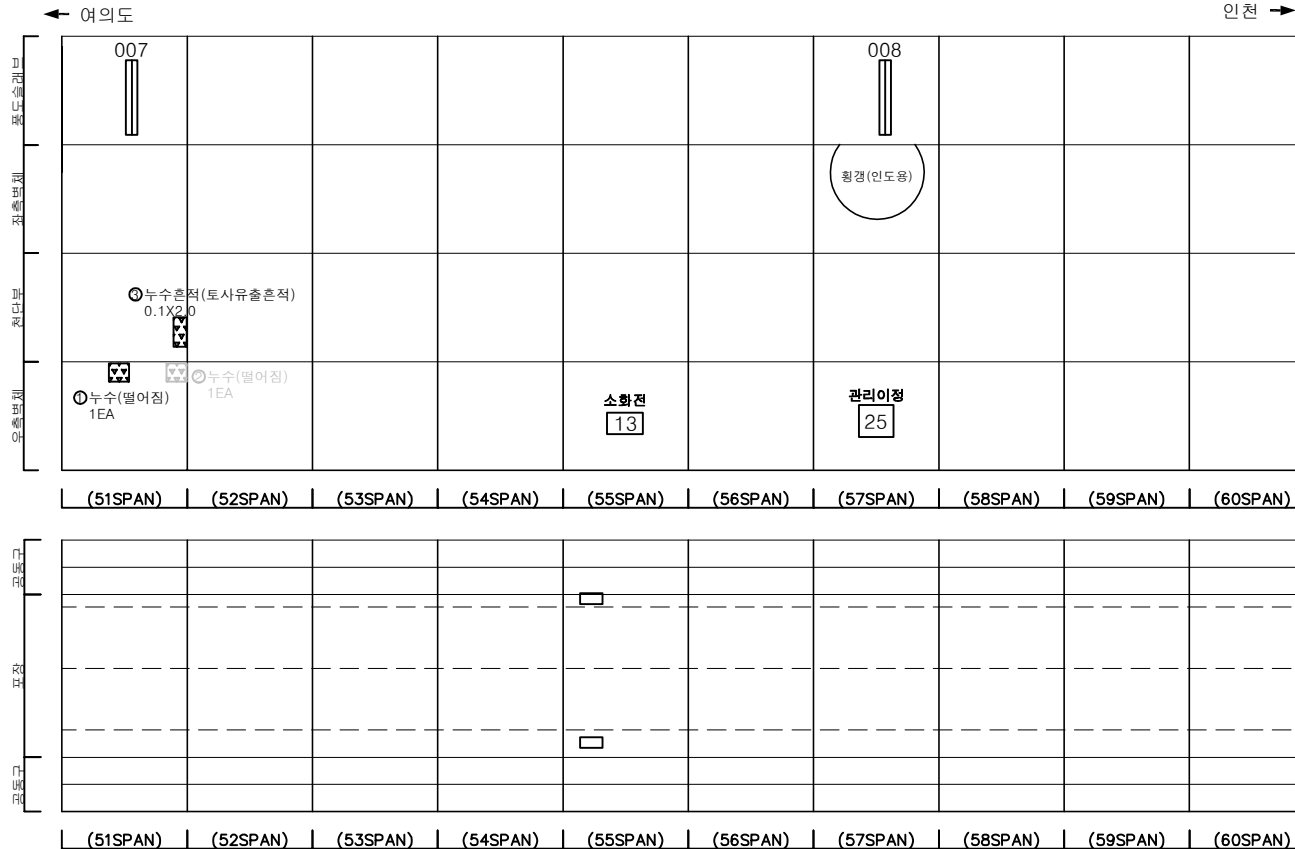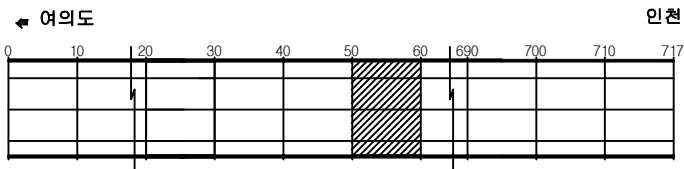[illegible]

SECTION

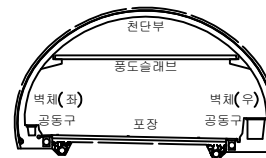


五二


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 51~60구간 도 면 번 호 06
	점차, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	측벽부	S 064	백태	-	0.3	2.0	m ²	1	0.60	손상증가
2	22하	측벽부	S 065	누수	-	-	-	EA	1	1.00	23'상 보수
3	22하	천단부	S 066	백태	-	0.3	0.3	m ²	3	0.27	
4	23하	측벽부	S 064	누수(물어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

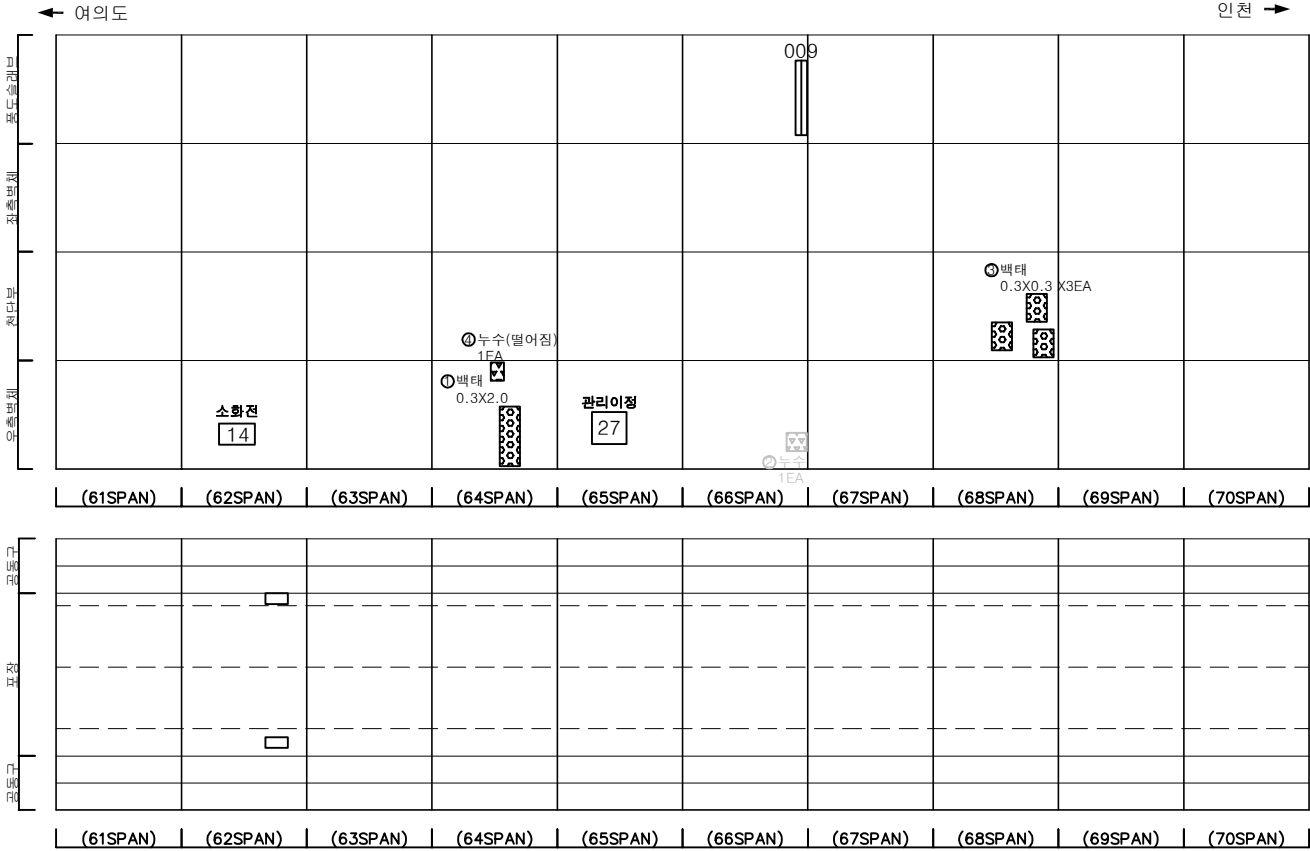

KEY PLAN

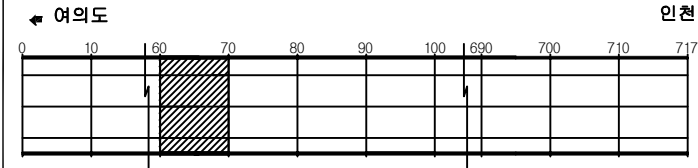

SECTION

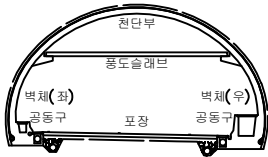

범례

	균열		망상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 61~70구간
도면번호	07



ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 71~80구간)

손상물량표

[illegible]

← 여의도


인천 ➡

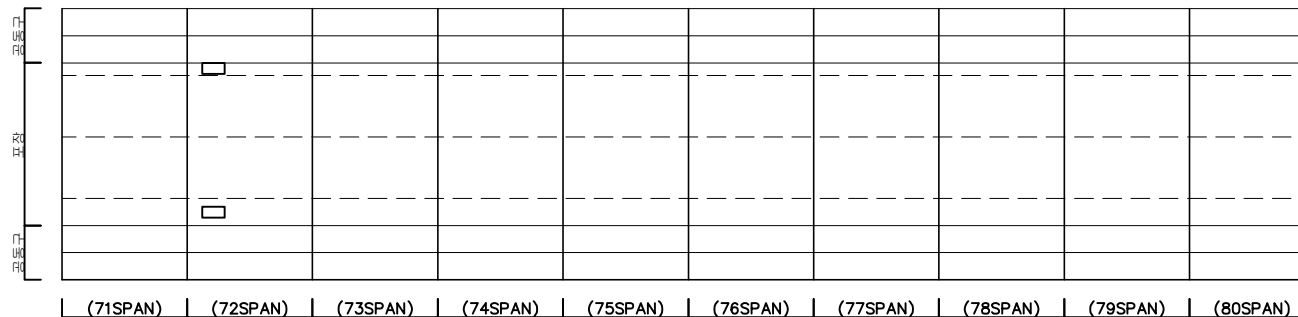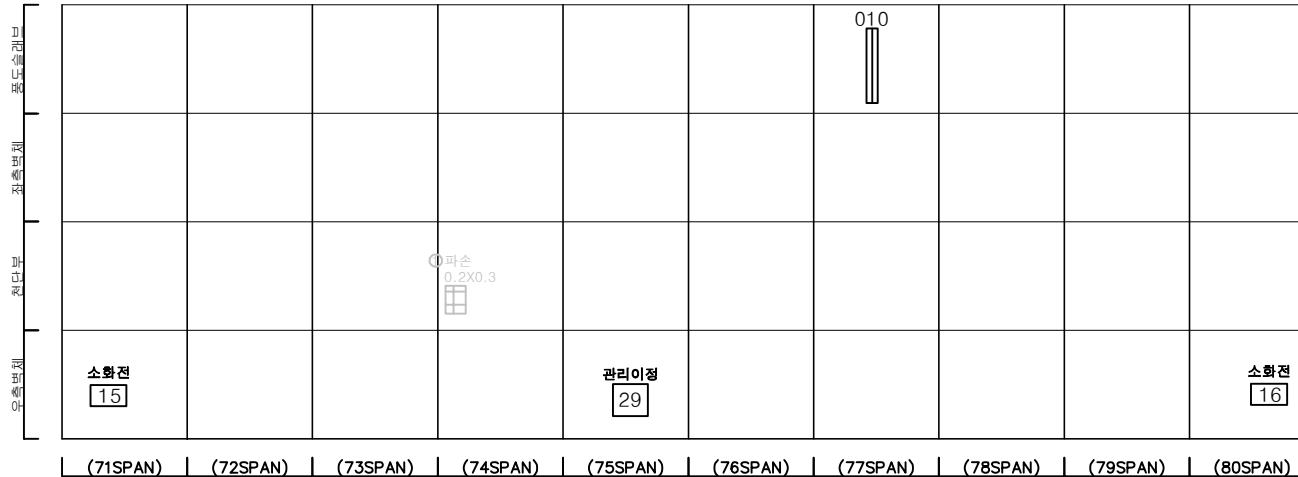


KEY PLAN

← 여의도

인천 ➡

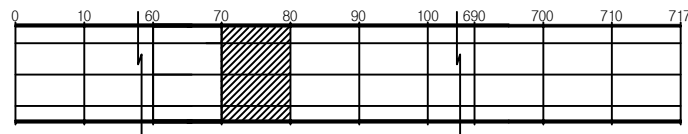

SECTION



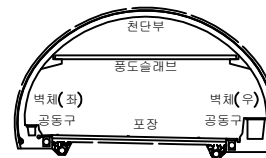


102

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
	점차, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인선방향 NATM 71~80구간 도 면 번 호 08

손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	전단부	S 082	파손	-	0.4	0.5	m ²	1	0.20	23'상 보수
2	22상	전단부	S 084	벽리	-	0.2	1.0	m ²	1	0.20	23'상 보수
3	22하	측벽부	S 084	누수(스머있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22하	측벽부	S 085	누수(스머있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
5	22하	측벽부	S 087	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
6	22하	측벽부	S 087	누수(벽태,떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
7	23상	전단부	S 084	벽태	-	0.1	0.1	m ²	4	0.04	
8	23상	측벽부	S 087	벽태	-	1.0	1.0	m ²	1	1.00	
9	23하	측벽부	S 084	누수(스머있음)	-	-	-	EA	2	2.00	
10	23하	전단부	S 084	파손 및 철근노출	-	0.2	0.2	m ²	1	0.04	T=150mm
11	23하	전단부	S 084	파손 및 관노출	-	0.2	0.2	m ²	1	0.04	T=100mm
12	23하	측벽부	S 084	누수흔적	-	1.0	3.0	m ²	1	3.00	
13	23하	전단부	S 084	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
14	23하	전단부	S 088	파손 및 철근노출	-	0.3	0.5	m ²	1	0.15	T=50mm
15	23하	측벽부	S 085	누수(스머있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
16	23하	측벽부	S 090	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

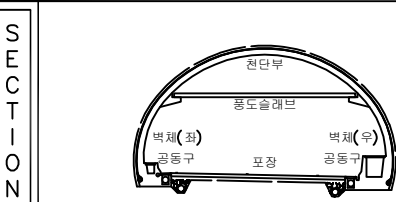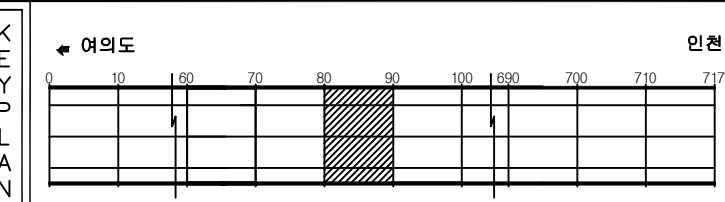
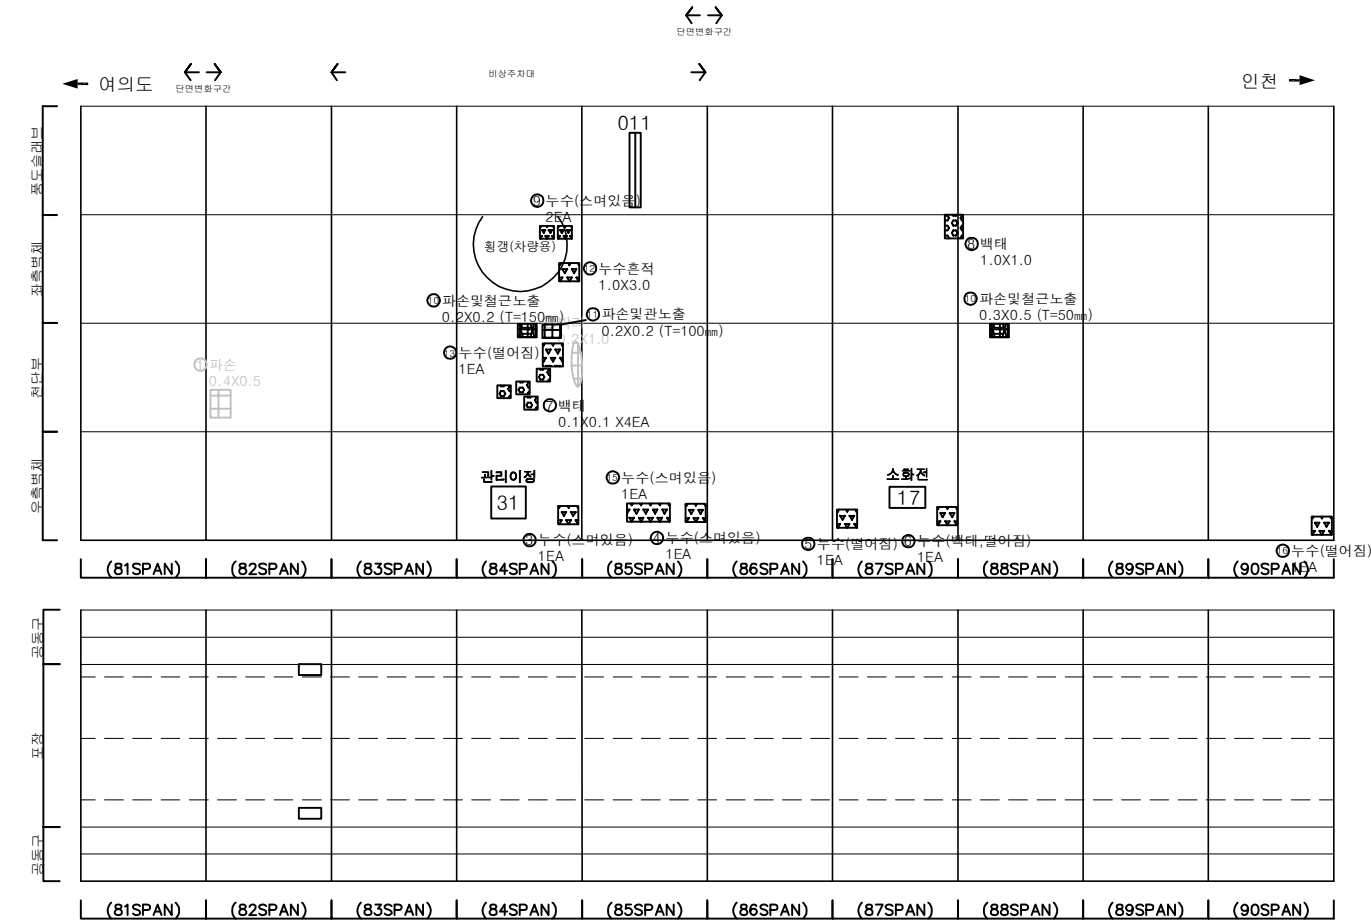


균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 81~90구간
도면번호	09

손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 092	시공미흡	-	-	-	EA	1	1.00	23'상 보수
2	22상	천단부	S 093	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.5	-	m	1	3.50	23'상 보수
3	22상	천단부	S 096	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	7.0	-	m	1	7.00	23'상 보수
4	22상	공동구	S 093	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	22하	측벽부	S 100	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
6	23상	측벽부	S 091	타일탈락	-	-	-	EA	1	1.00	
7	23상	천단부	S 092	균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.0	-	m	1	3.00	
8	23상	천단부	S 095	균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.5	-	m	1	3.50	
9	23상	천단부	S 097	균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.5	-	m	1	3.50	
10	23상	천단부	S 098	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.5	-	m	1	3.50	
11	23상	천단부	S 100	균열(폭0.3mm이상)	0.5	3.5	-	m	1	3.50	
12	23하	측벽부	S 093	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
13	23하	측벽부	S 099	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

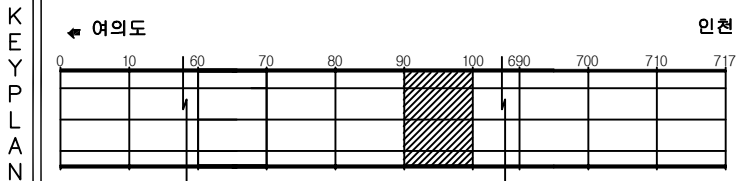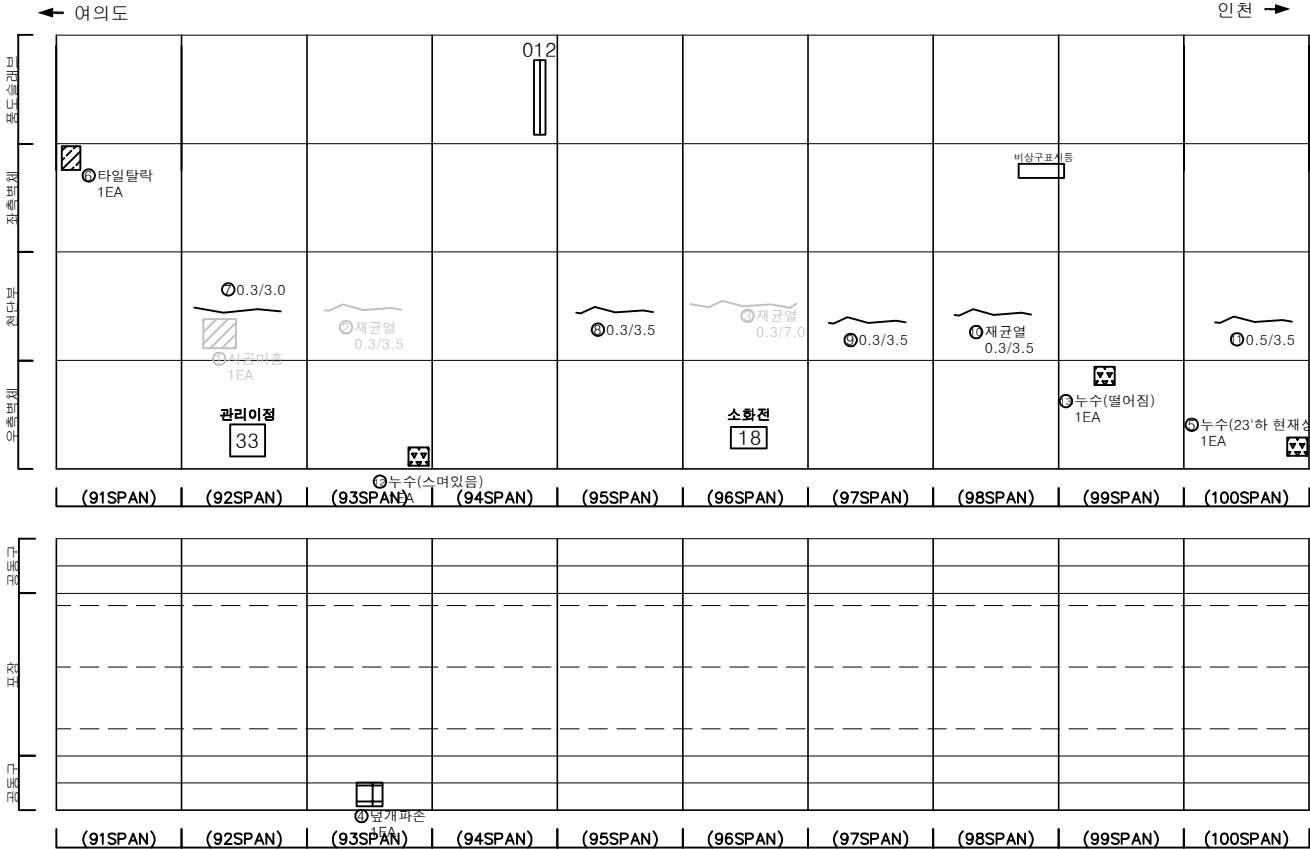

SECTION

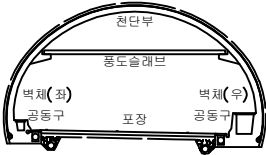




범례

	균열		망상균열		재료분리
	관지, 공동		바리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 91~100구간
도면번호	10

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 101~110구간)

손상물량표

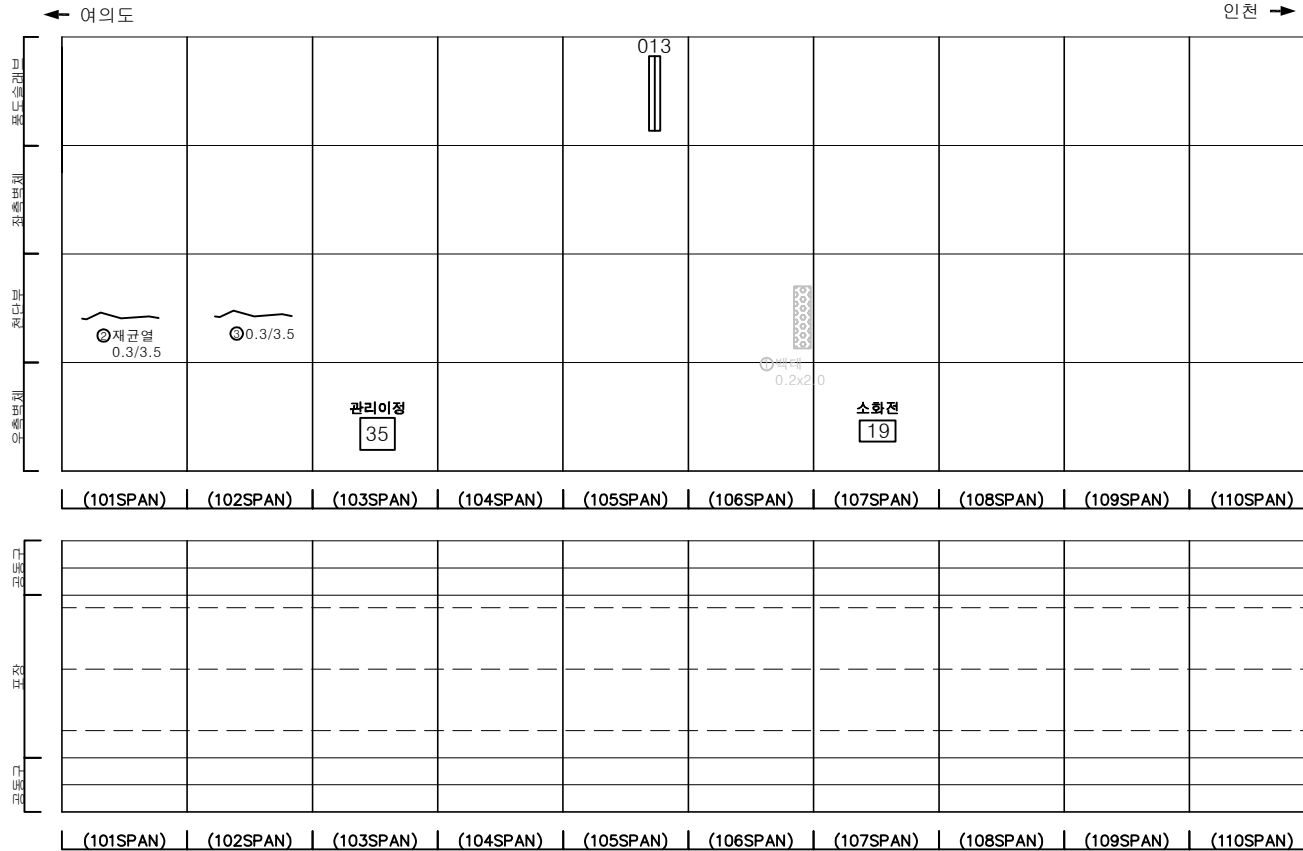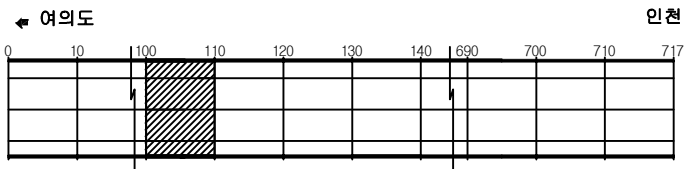[illegible]

SECTION

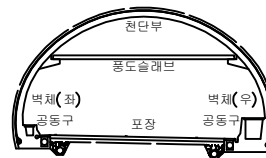




75	75
----	----

	비, 폭		당상, 강풍		재돌부근
	햇지, 맑음		맑고, 파손		체수
	누수, 습기부		폭, 토		트릭들
	절고, 노출		절, 하		절, 화
	부식		파손, 변형		기타


발 주 처	서울티널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 101~110구간
도 면 번 호	11

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 111~120구간)

손상물량표

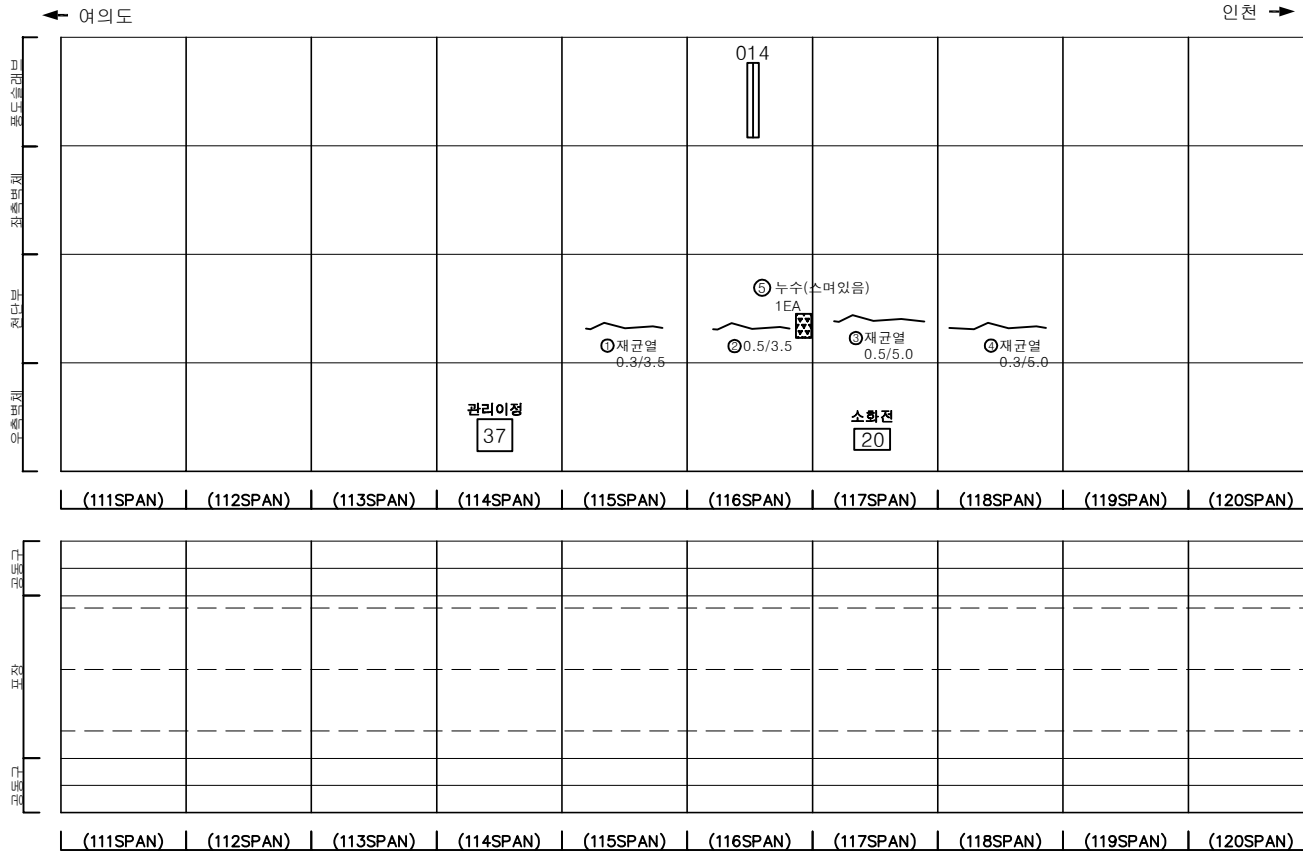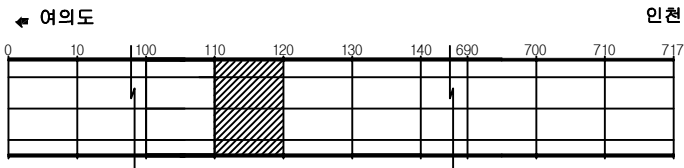[illegible]

SECTION



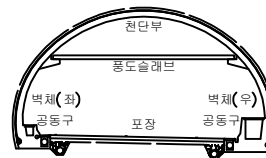


30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	12

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 121~130구간)

손 상 물 량 표

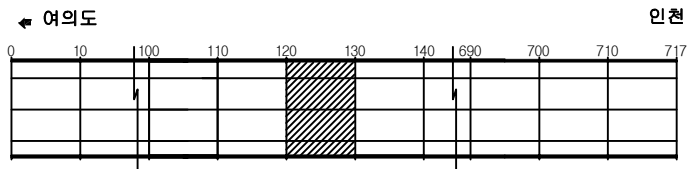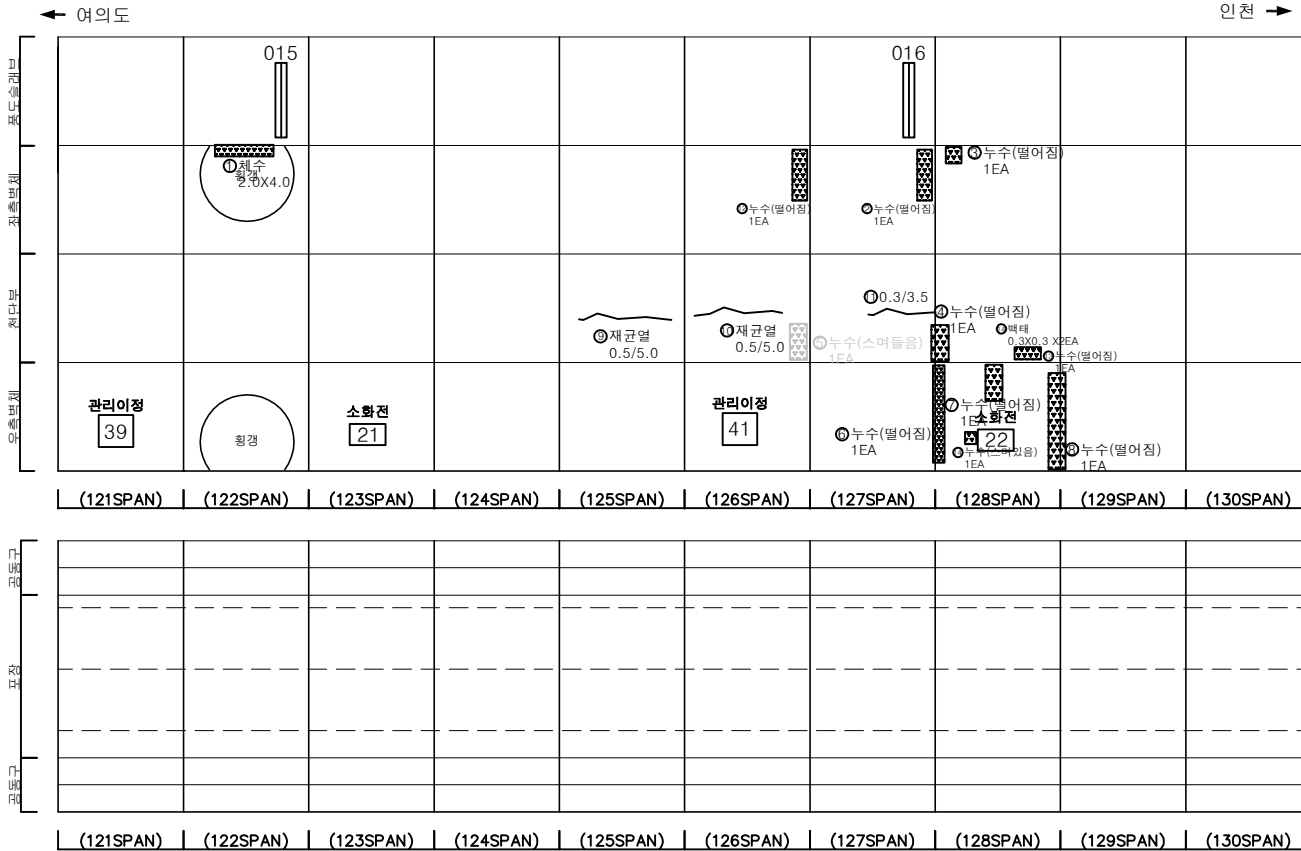




SECTION

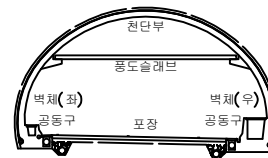


五五

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 121~130구간 도 면 번 호 13
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표

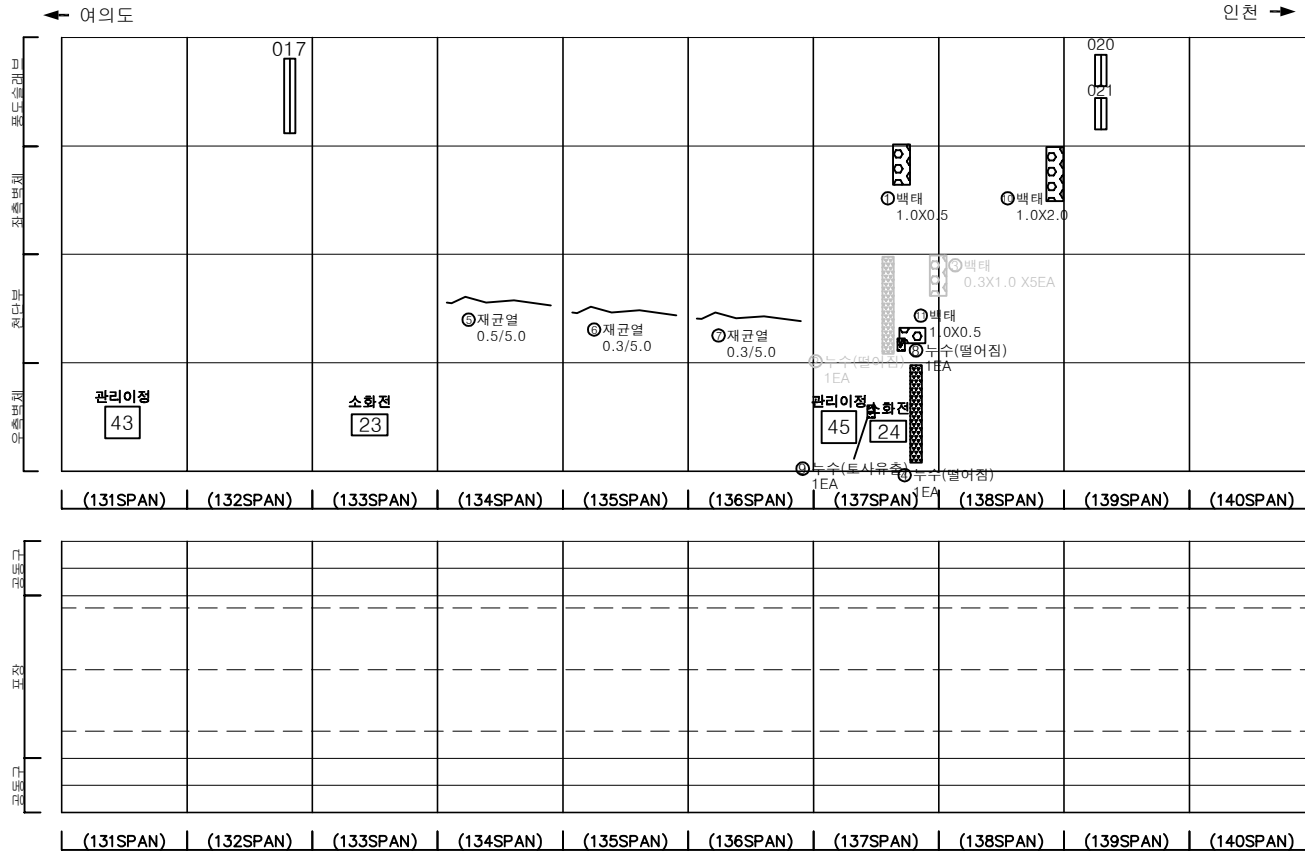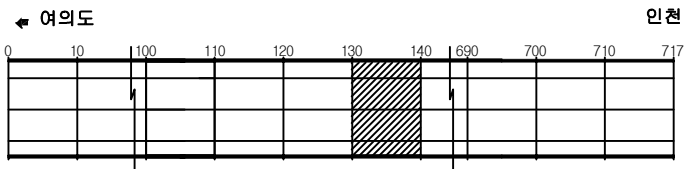[illegible]

SECTION

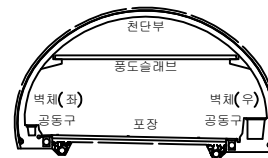


席 設


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	14

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	23상	측벽부	S 146	백태	-	0.3	0.5	m ²	1	0.15	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

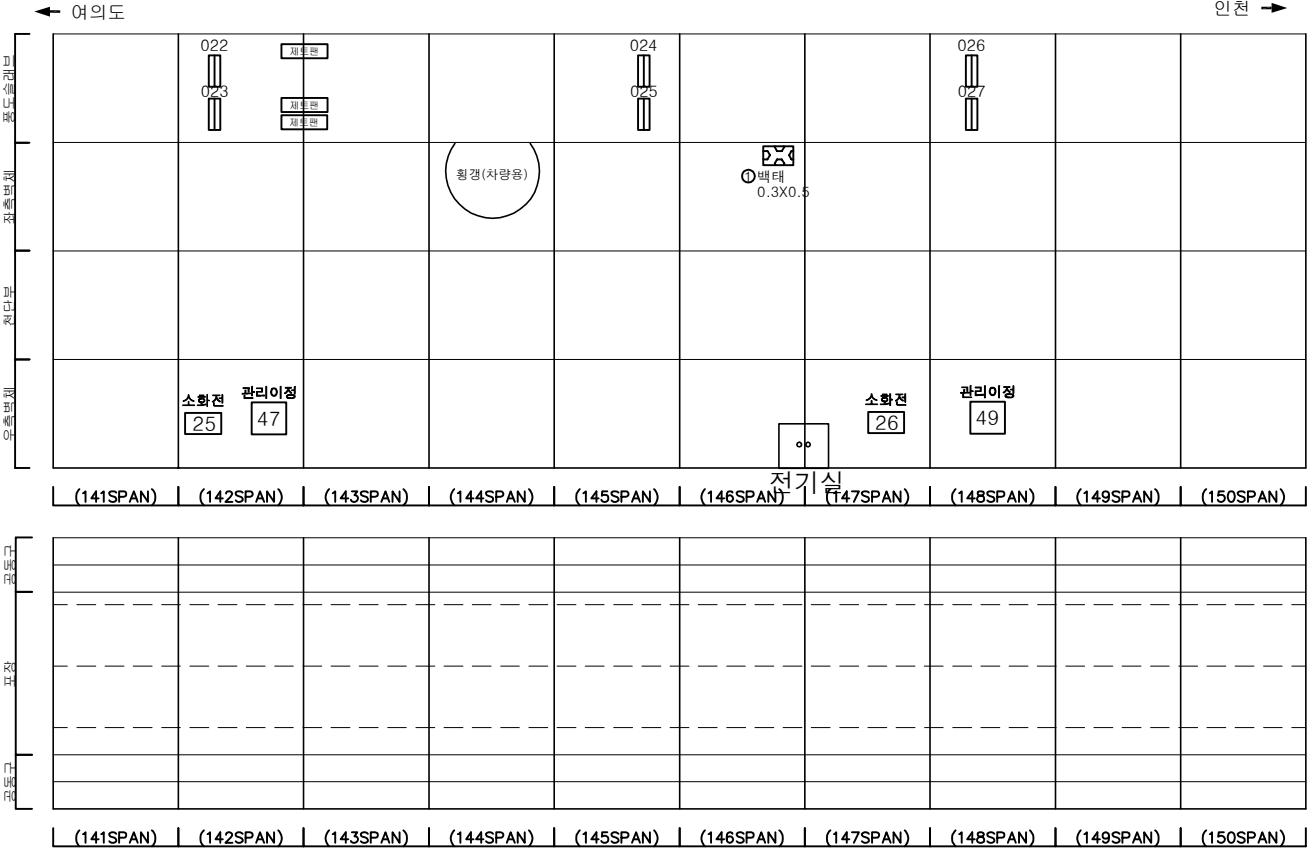

KEY PLAN

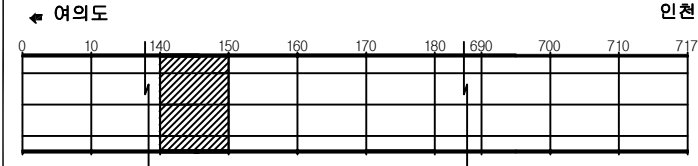

SECTION

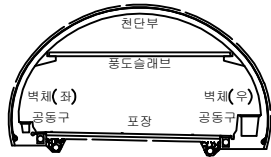



범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 141~150구간
도면번호	15



ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 151~160구간)

손 상 물 량 표

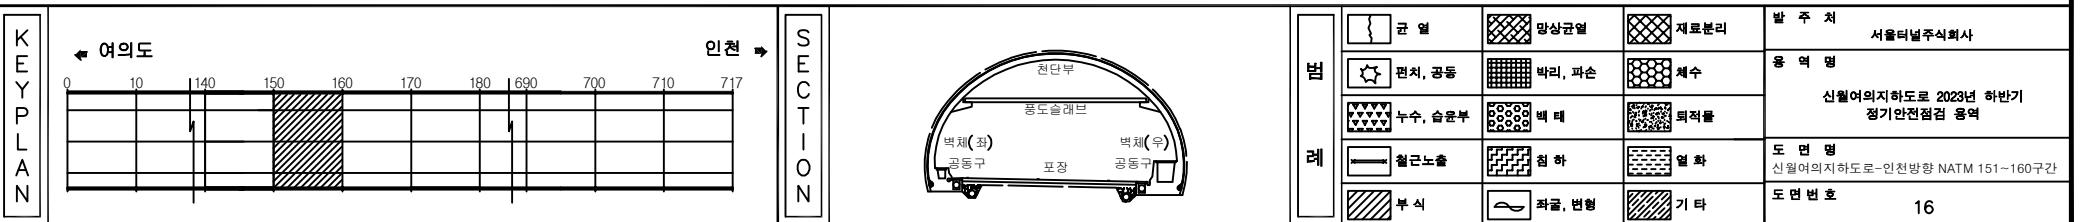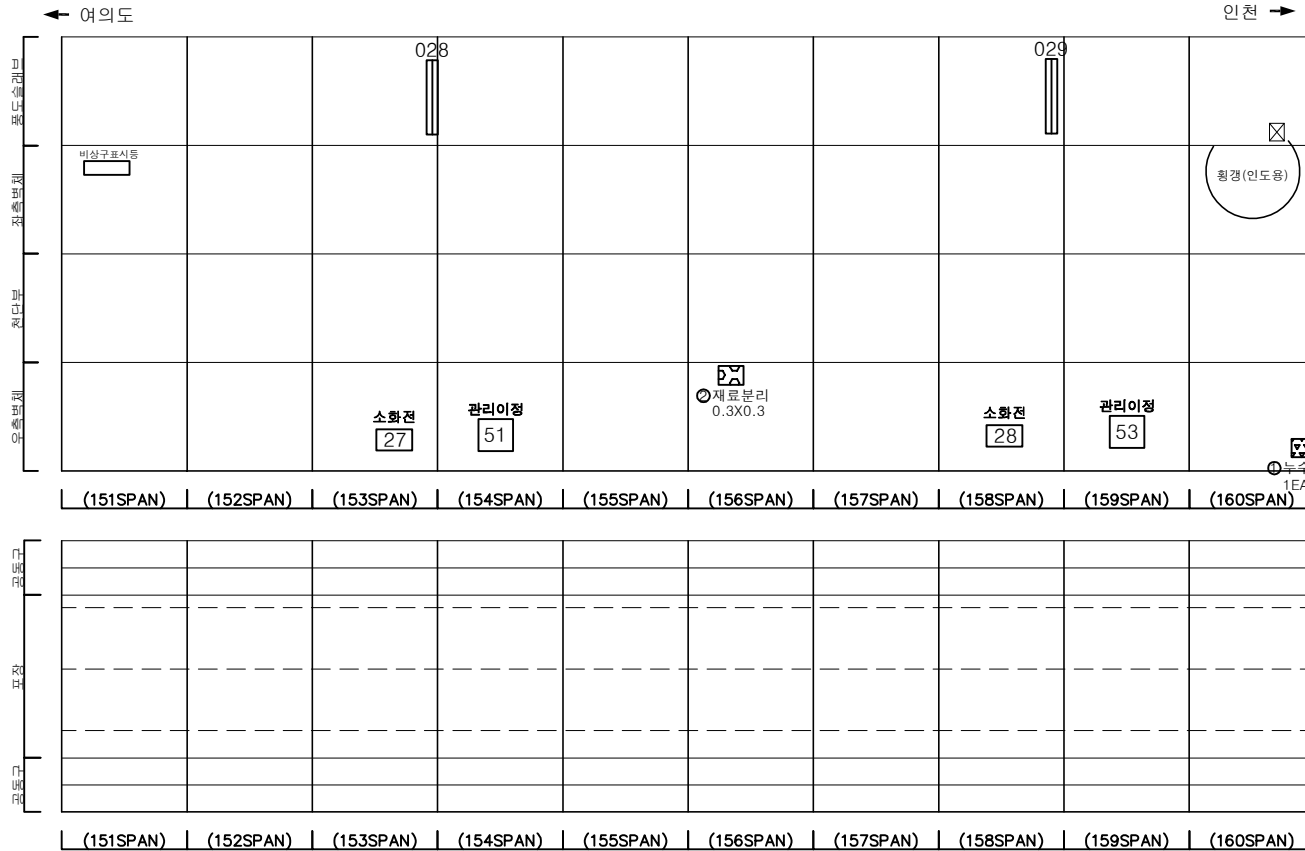[illegible]

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 161~170구간)

손 상 물 량 표

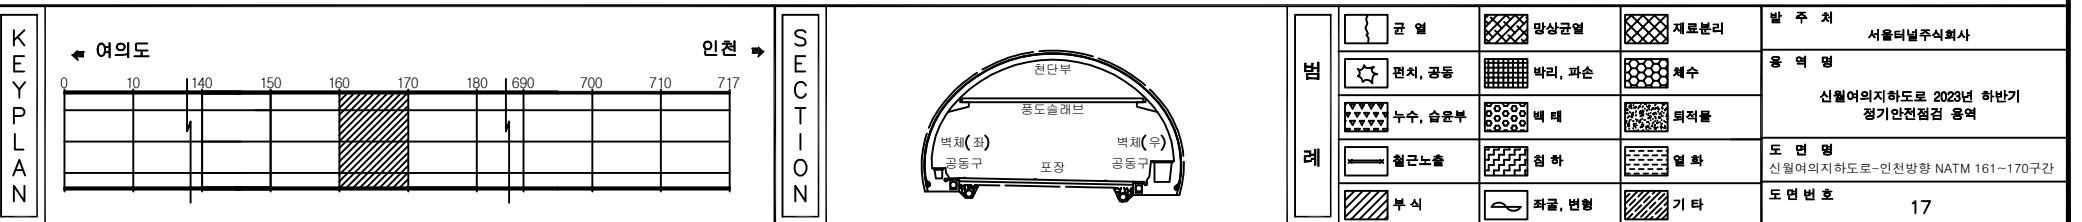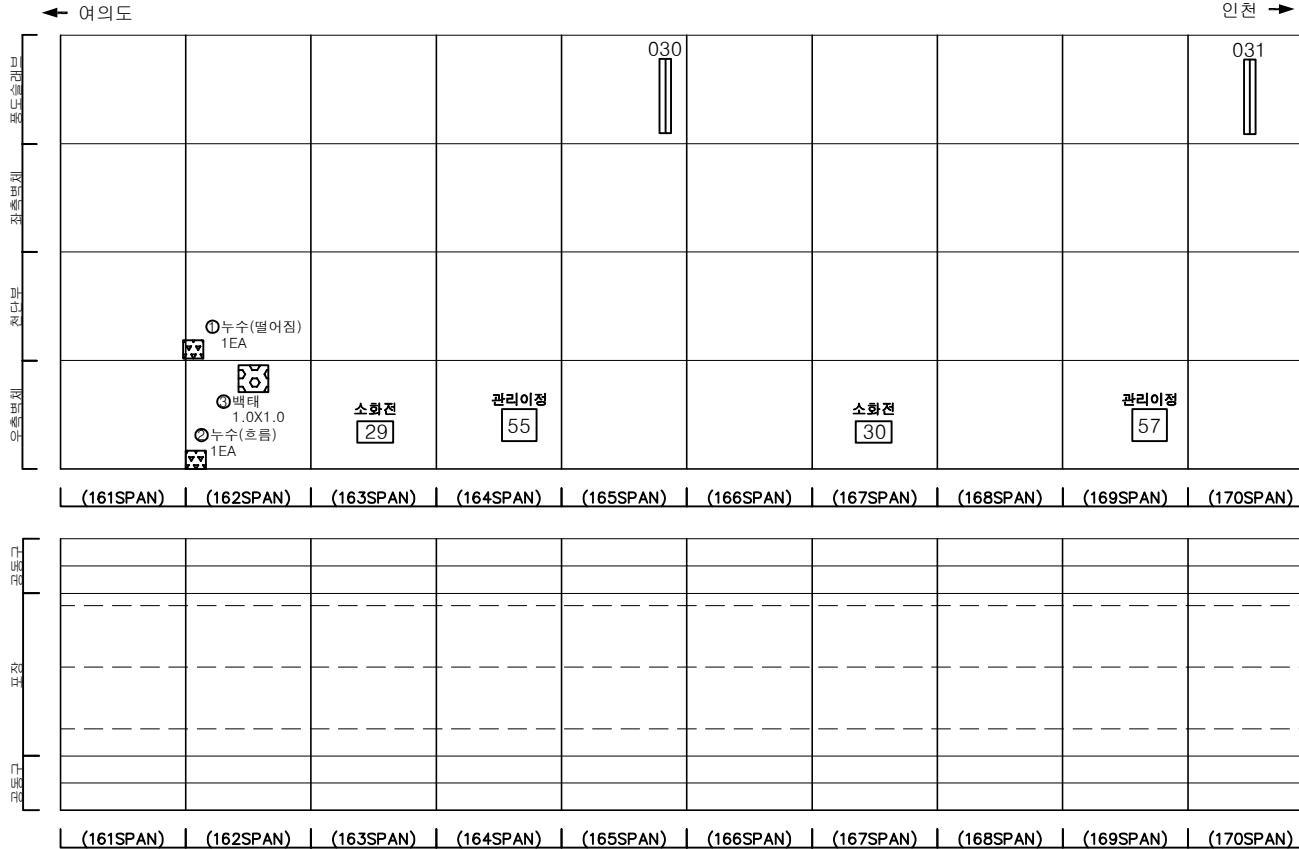
[illegible]

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 171~180구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

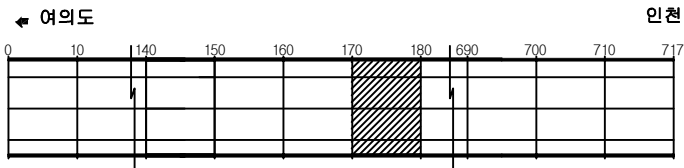

SECTION

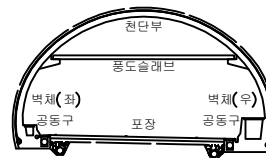


34	35
----	----


			발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
			
			
			
			
			도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 171~180구간
			도 면 번 호 18

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	23상	슬래브	S 181	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
2	23상	천단부	S 181	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
3	23상	천단부	S 182	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.0	-	m	1	3.00	
4	23상	천단부	S 185	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
5	23상	천단부	S 180	균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.0	-	m	1	3.00	
6	23상	천단부	S 179	누수(흔적)	-	-	-	EA	1	1.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

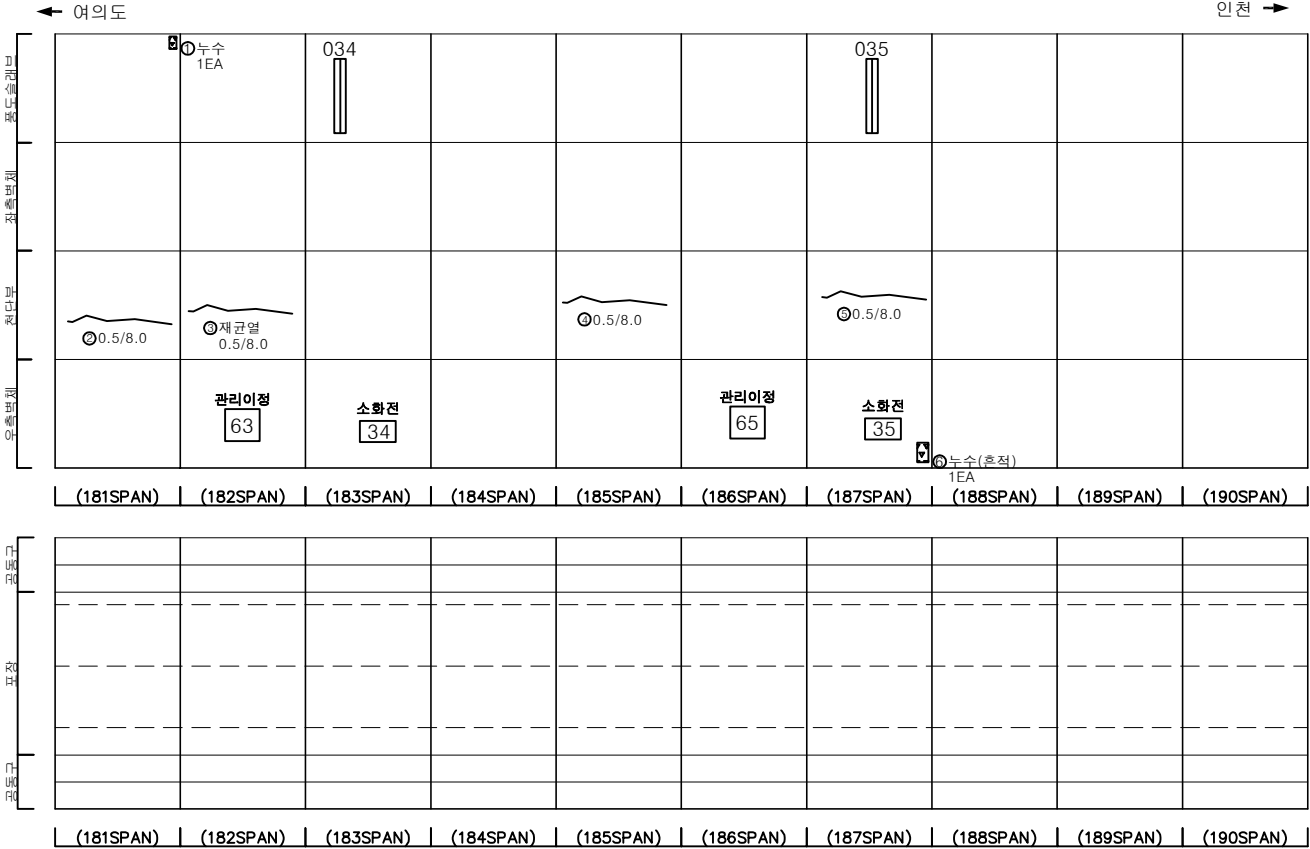

KEY PLAN

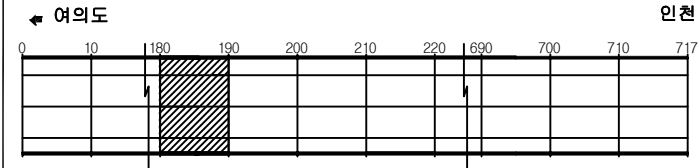

SECTION

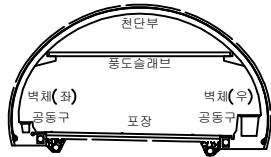

범례

균열	망상균열	재료분리
천치, 공동	박리, 파손	침하
누수, 습윤부	배터	열화
철근노출	좌굴, 변형	기타
부식		

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 181~190구간
도면번호	19

손 상 물 량 표






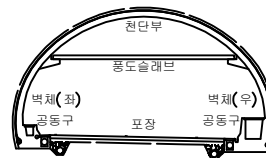
[illegible]

표 본				발 주 처
	균열	망상균열	재료분리	서울특별시회사
				용역명
	전지, 공동	박리, 파손	채수	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
				
	누수, 습윤부	백태	퇴적물	
				도면명
	철근노출	침하	열화	신월여의지하도로-인천방향 NATM 191~200구간
			도면번호	
부식	좌굴, 변형	기타	20	

손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 203	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	23'상 보수
2	22상	공동구	S 205	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	23'상 보수
3	23상	부가시설	S 202	신호기파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	23상	천단부	S 201	균열(폭0.3mm이상)	0.3	15.0	-	m	1	15.00	
5	23상	천단부	S 203	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
6	23상	천단부	S 207	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
7	23상	천단부	S 208	시공미흡	-	2.0	2.0	m ²	1	4.00	
8	23상	천단부	S 210	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

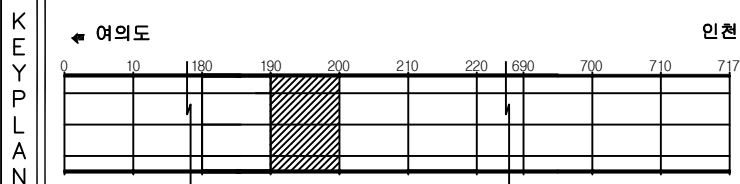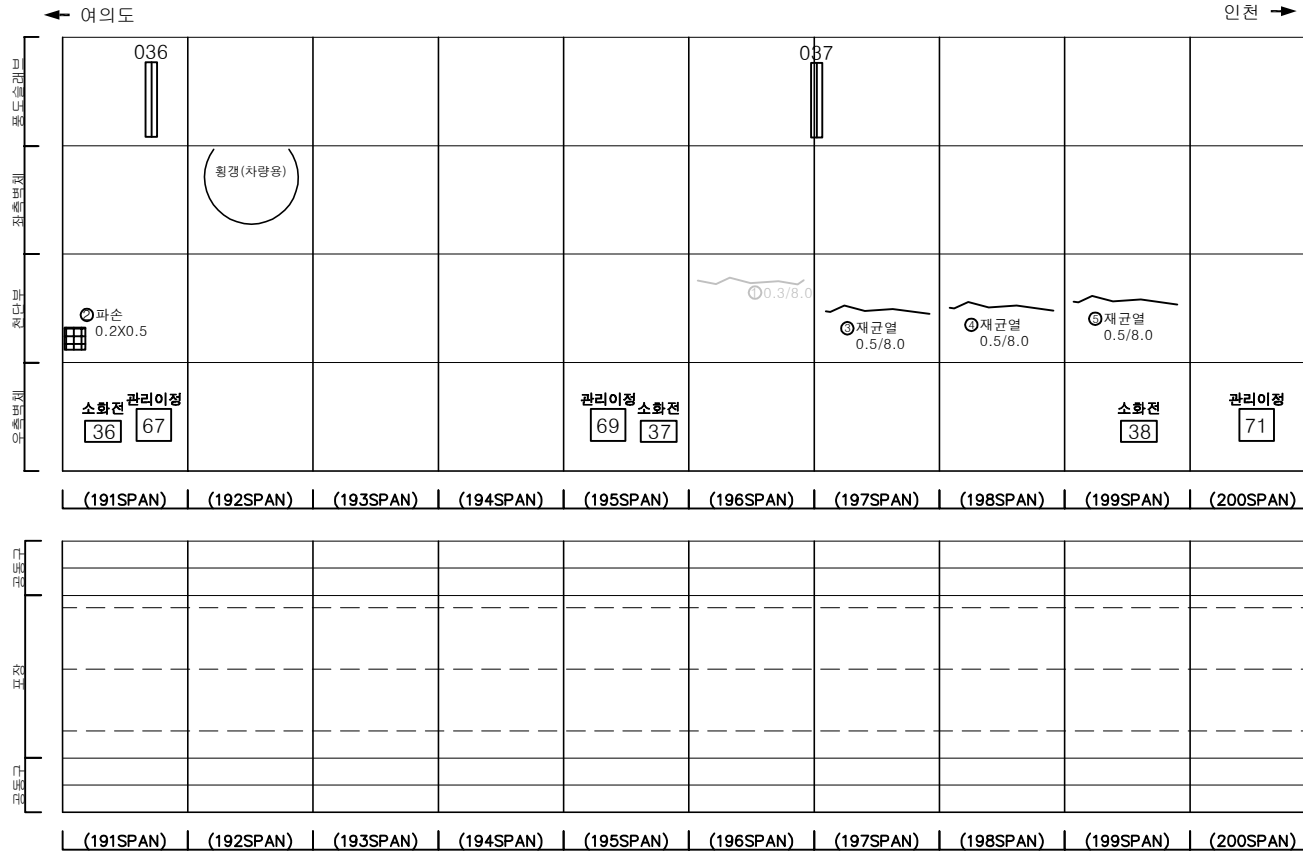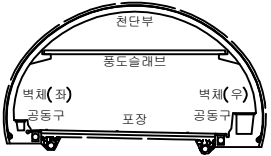
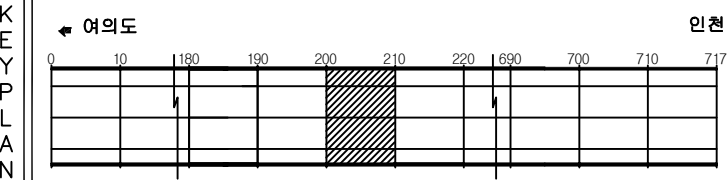
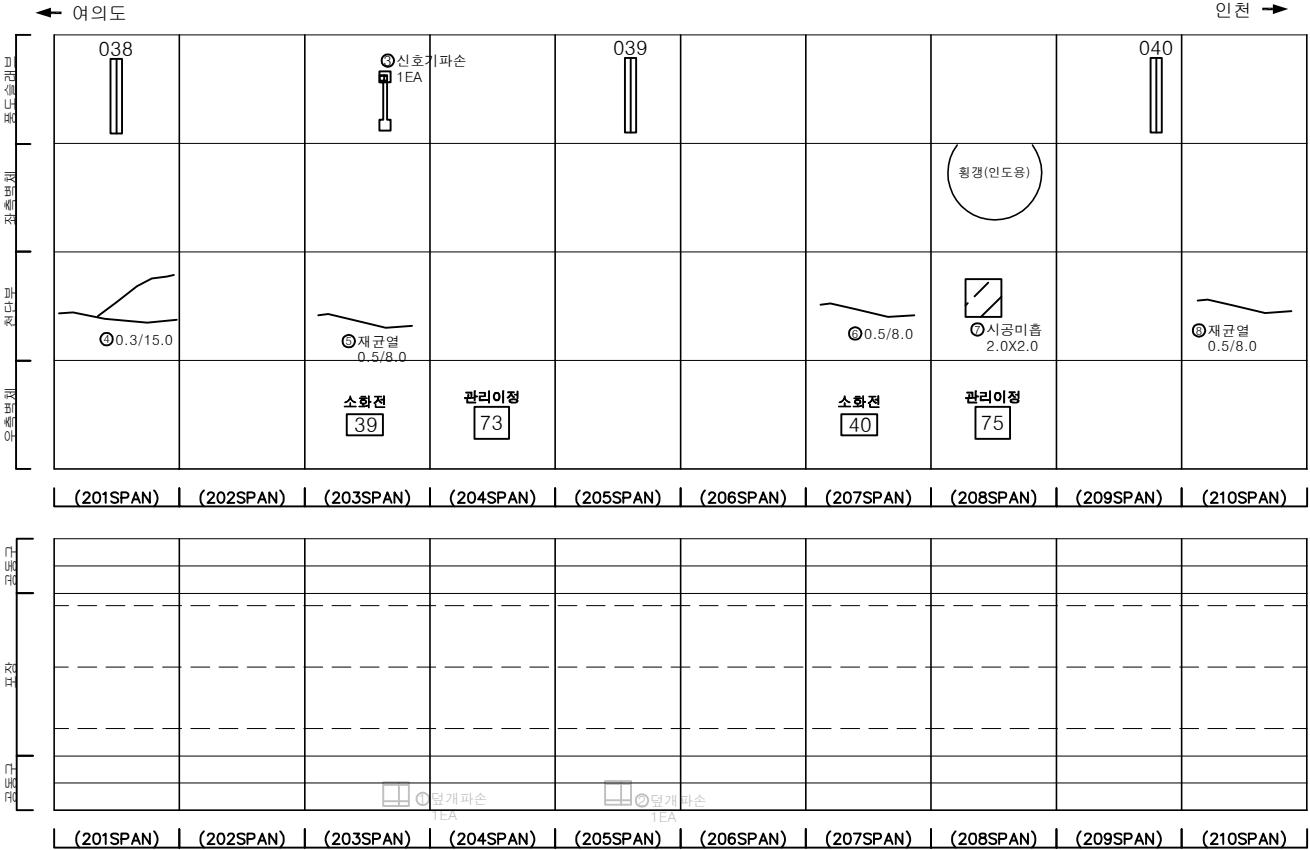


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 201~210구간
도면번호	21

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 211~220구간)



손 상 물 량 표

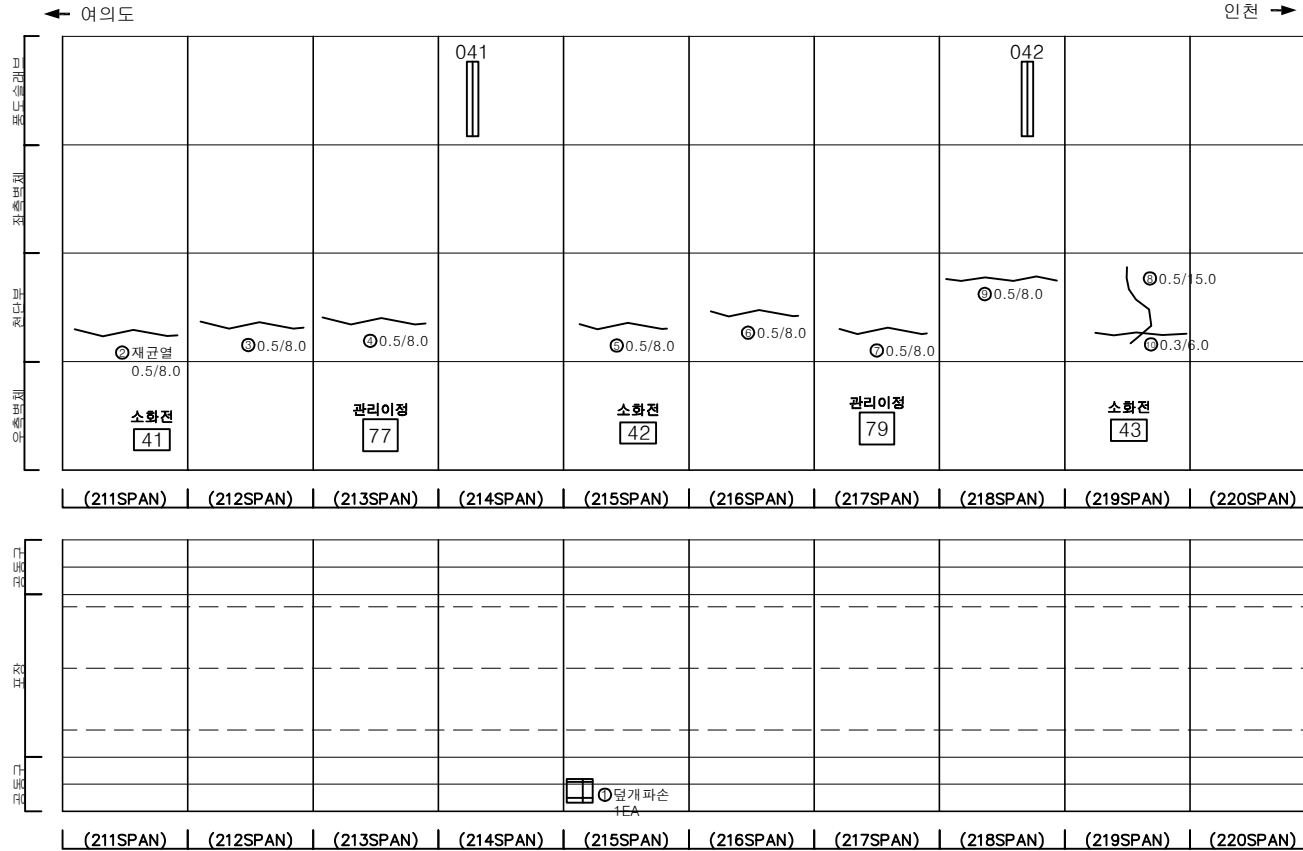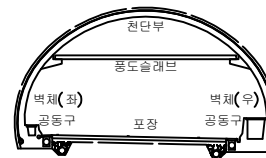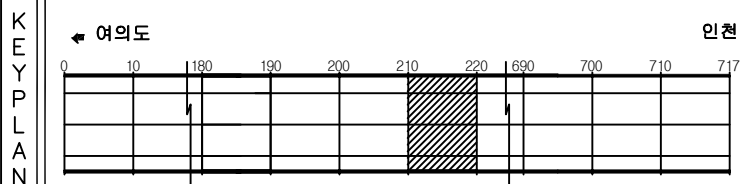[illegible]


문 목				발 주 처 서울터널주식회사
				용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
				
				도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 211~220구간
				도 면 호 22

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 221~230구간)

손 상 물 량 표

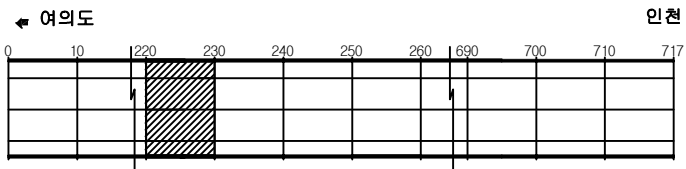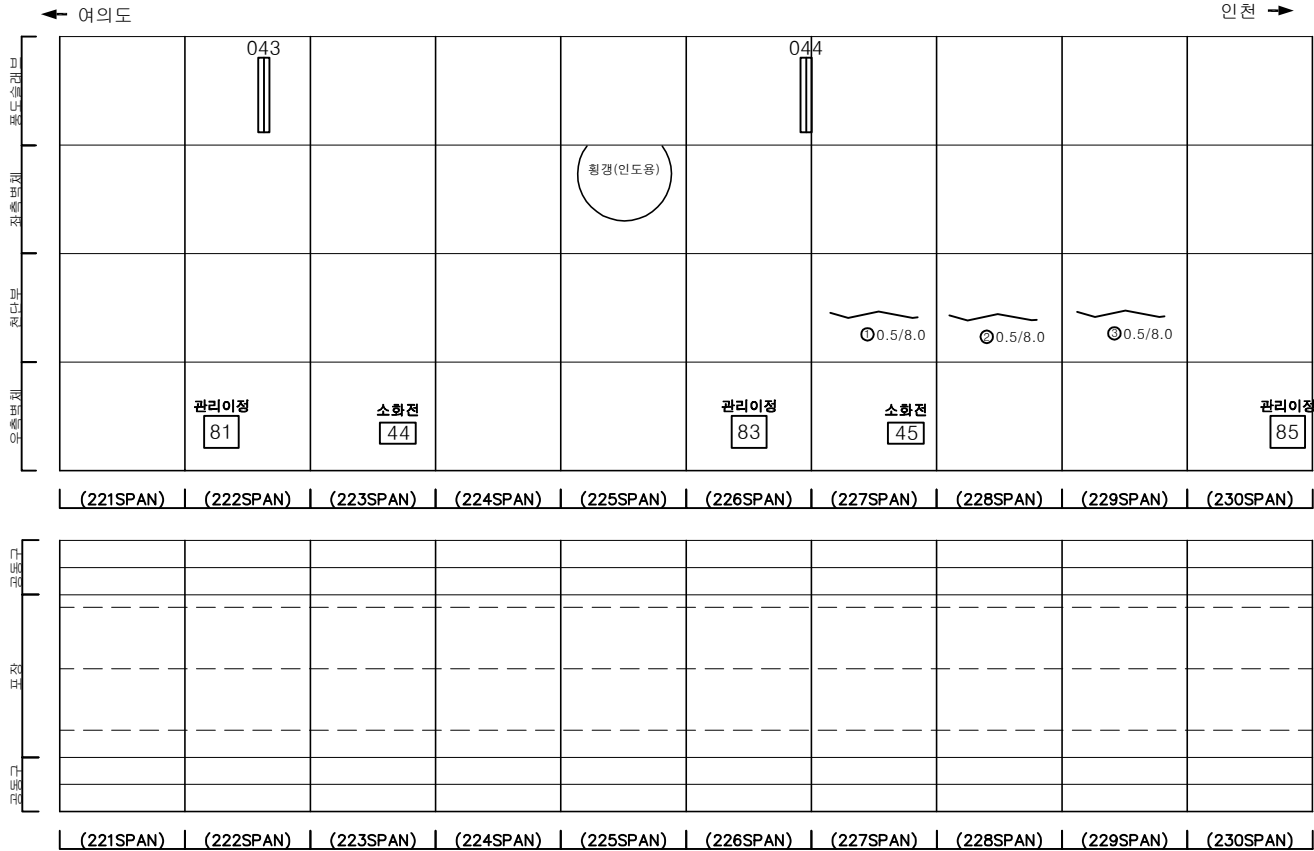[illegible]

SECTION

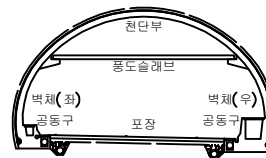

30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 221~230구간 도 면 번 호 23

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 231~240구간)

손 상 물 량 표


[illegible]

KEY PLAN

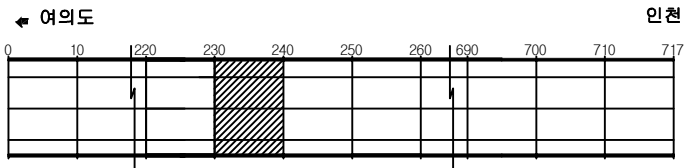

인천 ➡

SECTION



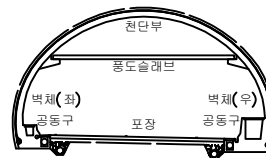


30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 231~240구간 도 면 번 호 24
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 241~250구간)

손 상 물 량 표

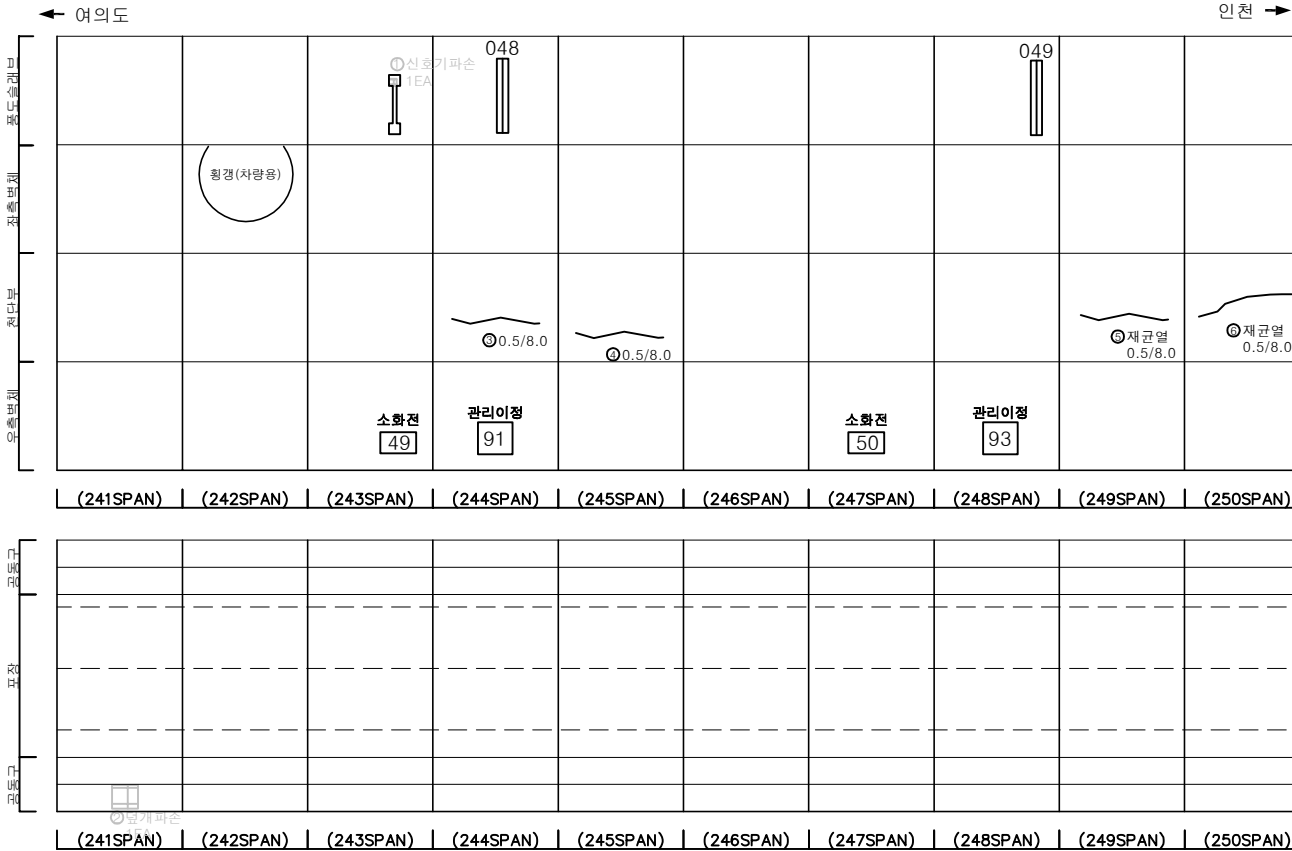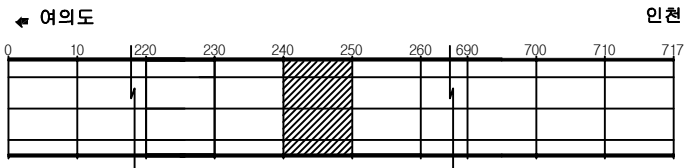[illegible]

SECTION

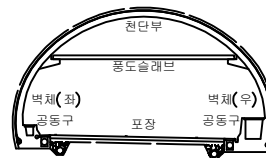


202


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
	점차, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 텍		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 241~250구간 도 면 번 호 25

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 252	공동구덮개미끄럼	-	-	-	EA	1	1.00	23상 보강
2	22하	천단부	S 254	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
3	23상	천단부	S 256	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
4	23상	천단부	S 257	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
5	23상	천단부	S 258	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
6	23상	천단부	S 259	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

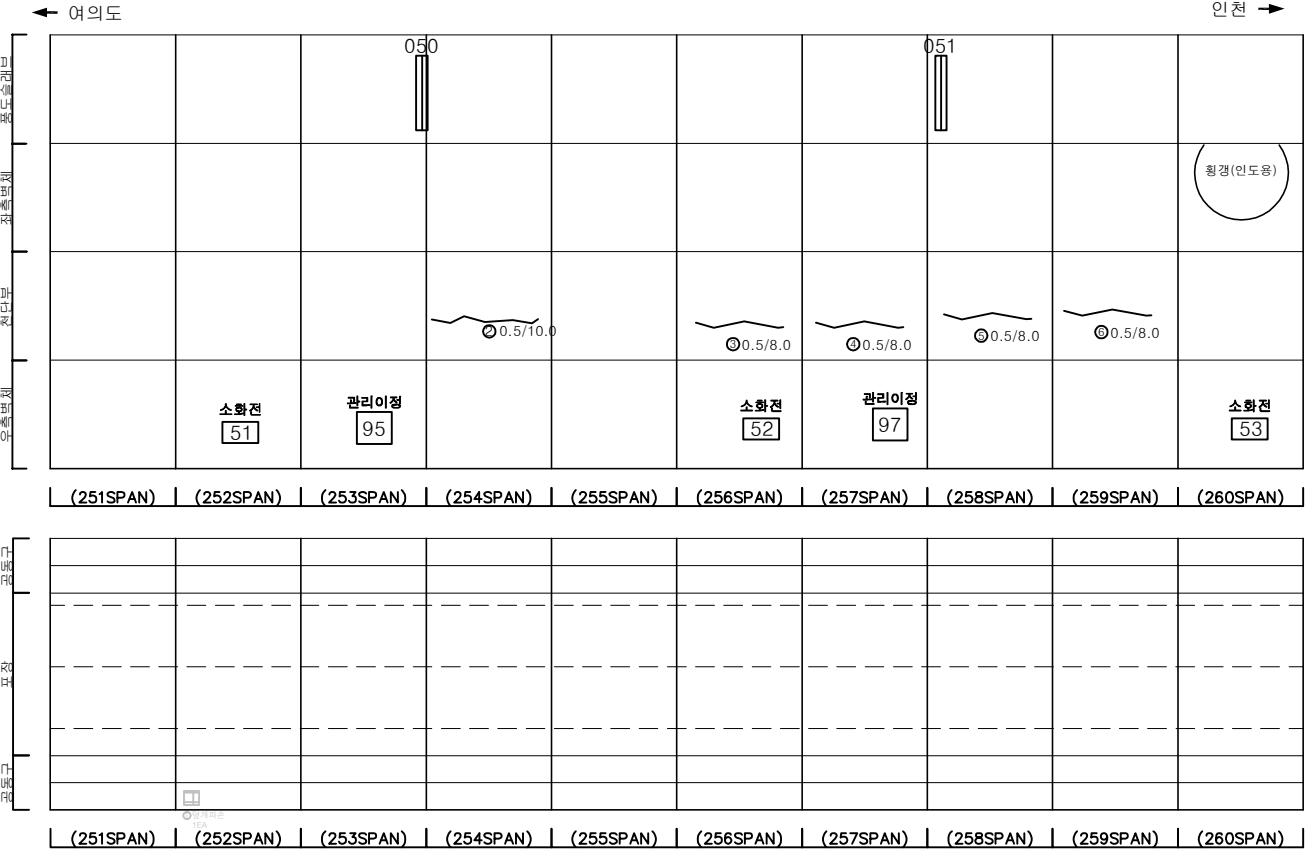

KEY PLAN

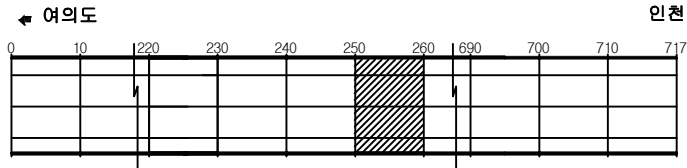

SECTION

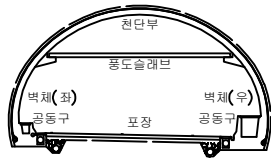


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
월근노출	침하	열화
부식	파굴, 변형	기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 251~260구간
도면번호	26

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	23상	천단부	S 261	백태	-	0.5	2.0	m ²	1	1.00	
2	23상	천단부	S 261	균열(폭0.3mm이상)	0.3	8.0	-	m	1	8.00	
3	23상	천단부	S 262	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	6.0	-	m	1	6.00	
4	23상	천단부	S 263	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
5	23상	천단부	S 264	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
6	23상	천단부	S 265	균열(폭0.3mm이상)	0.5	12.0	-	m	1	12.00	
7	23상	천단부	S 268	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
8	23상	천단부	S 269	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
9	23상	천단부	S 270	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

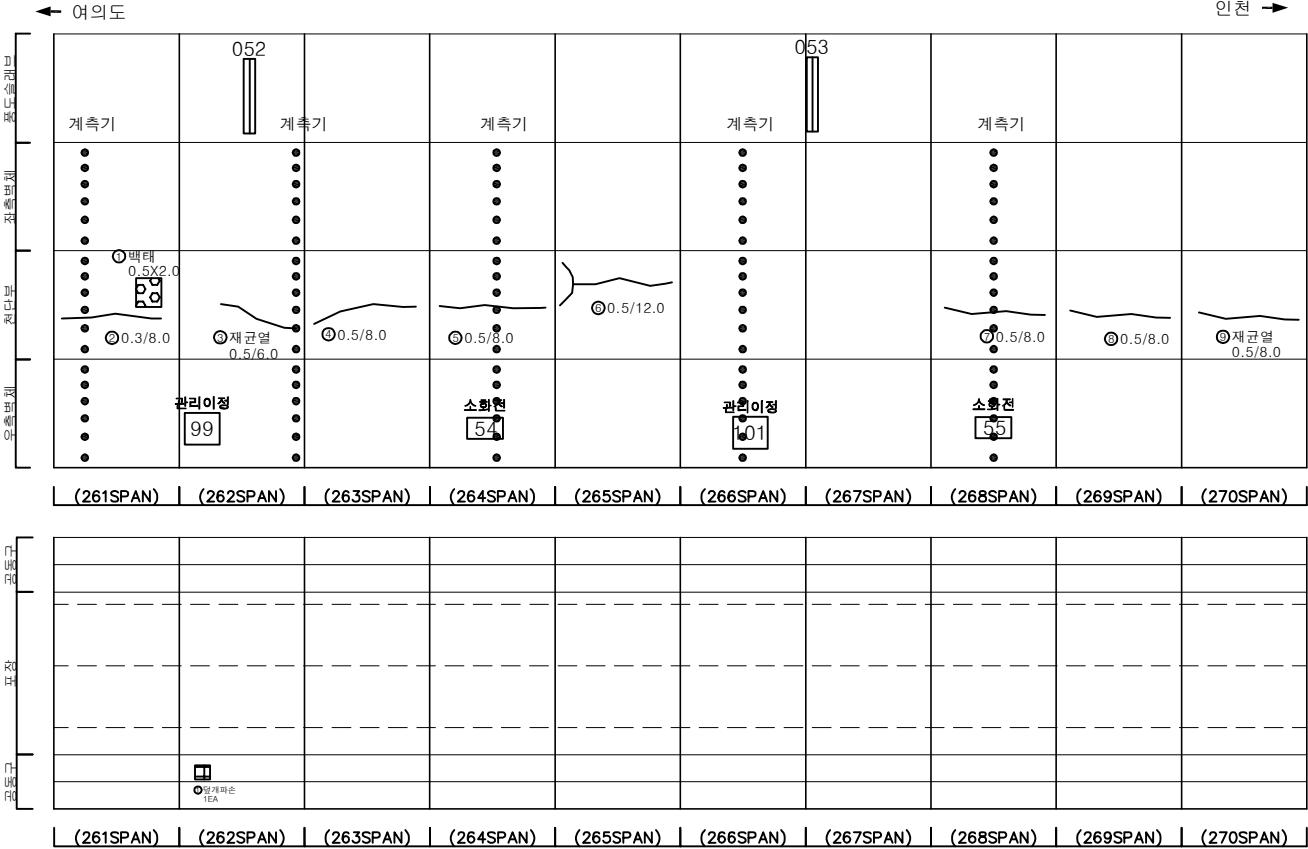

KEY PLAN

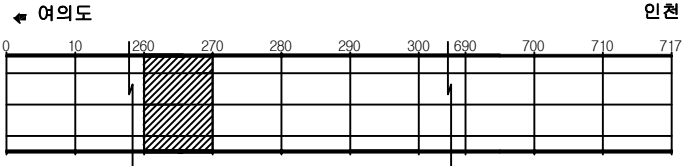

SECTION

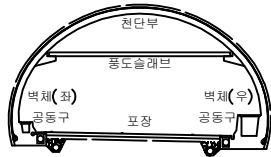




범례

	균열		망상균열		재료분리
	전치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	침하		부식		열화
	좌굴, 변형		기타		

발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 261~270구간
도 면 번호	27

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 271~280구간)




손 상 물 량 표

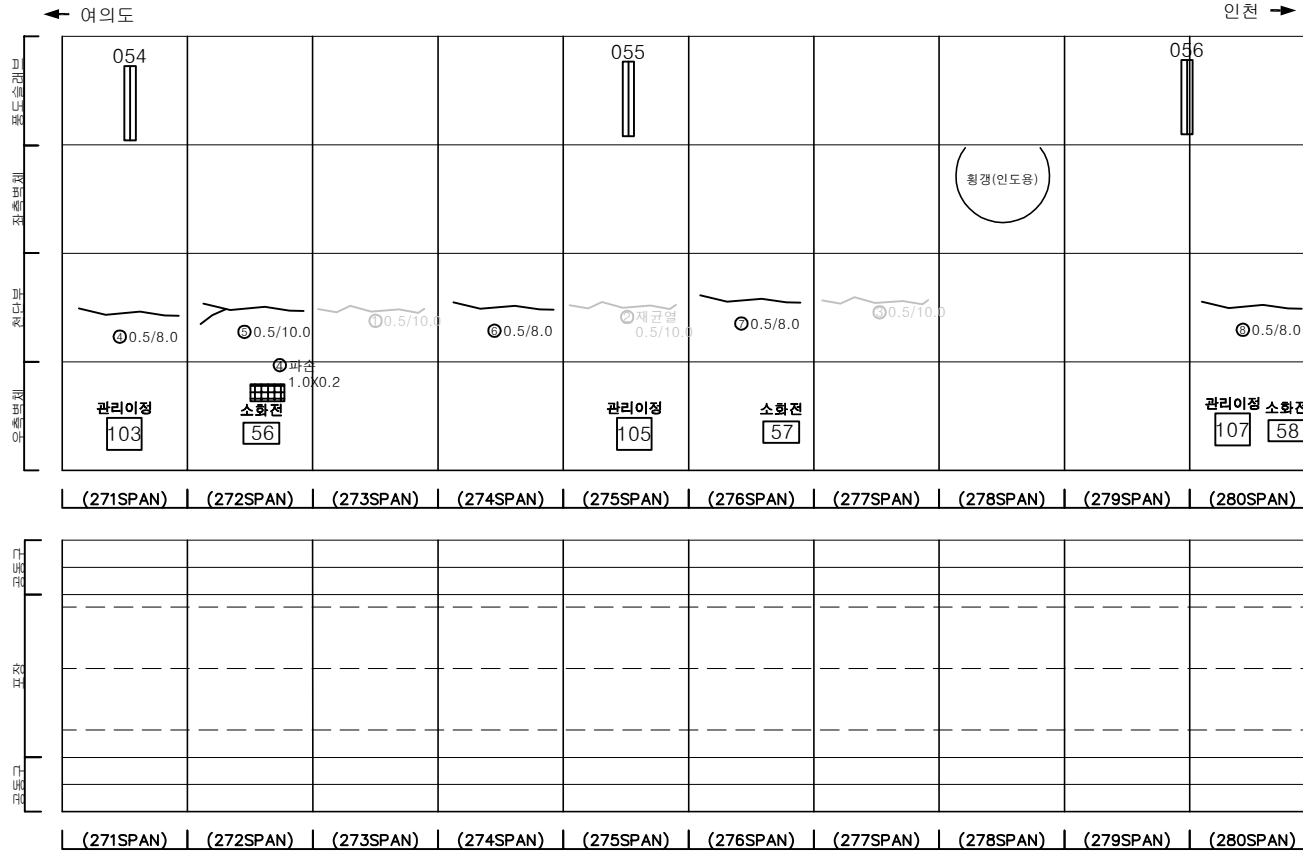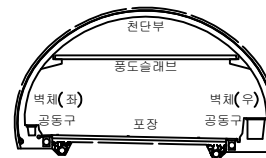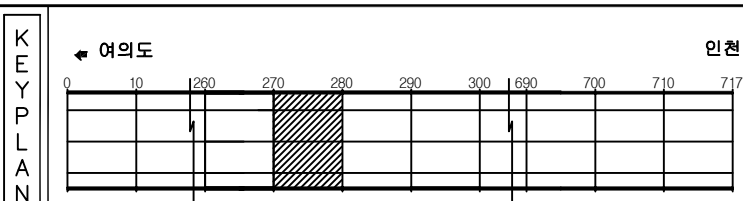[illegible]

문 목		간 열		망상균열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사
		편치, 공동		박리, 파손		체수	용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
		누수, 습윤부		배 터		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 271~280구간
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 28




ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 281~290구간)

손 상 물 량 표

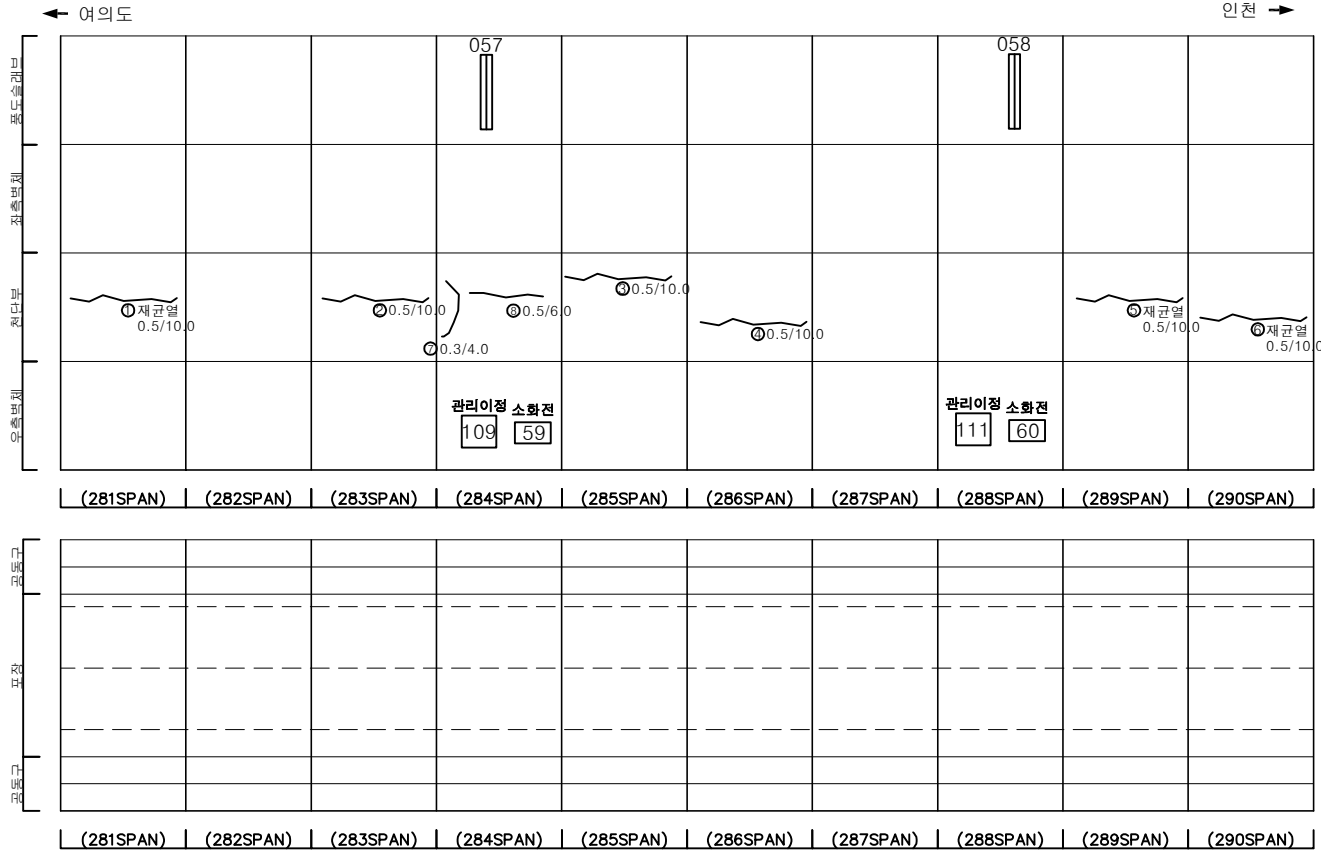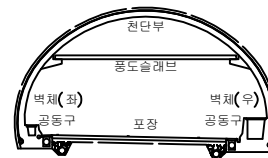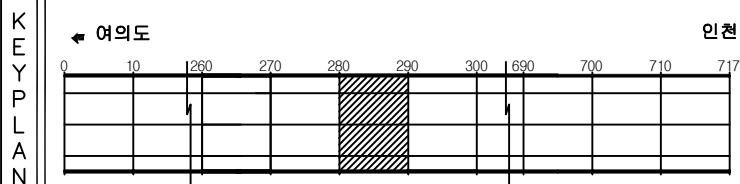
[illegible]

문 목		간 열		망상균열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사
		편치, 공동		박리, 파손		체수	용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 281~290구간
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 29

손 상 물 량 표

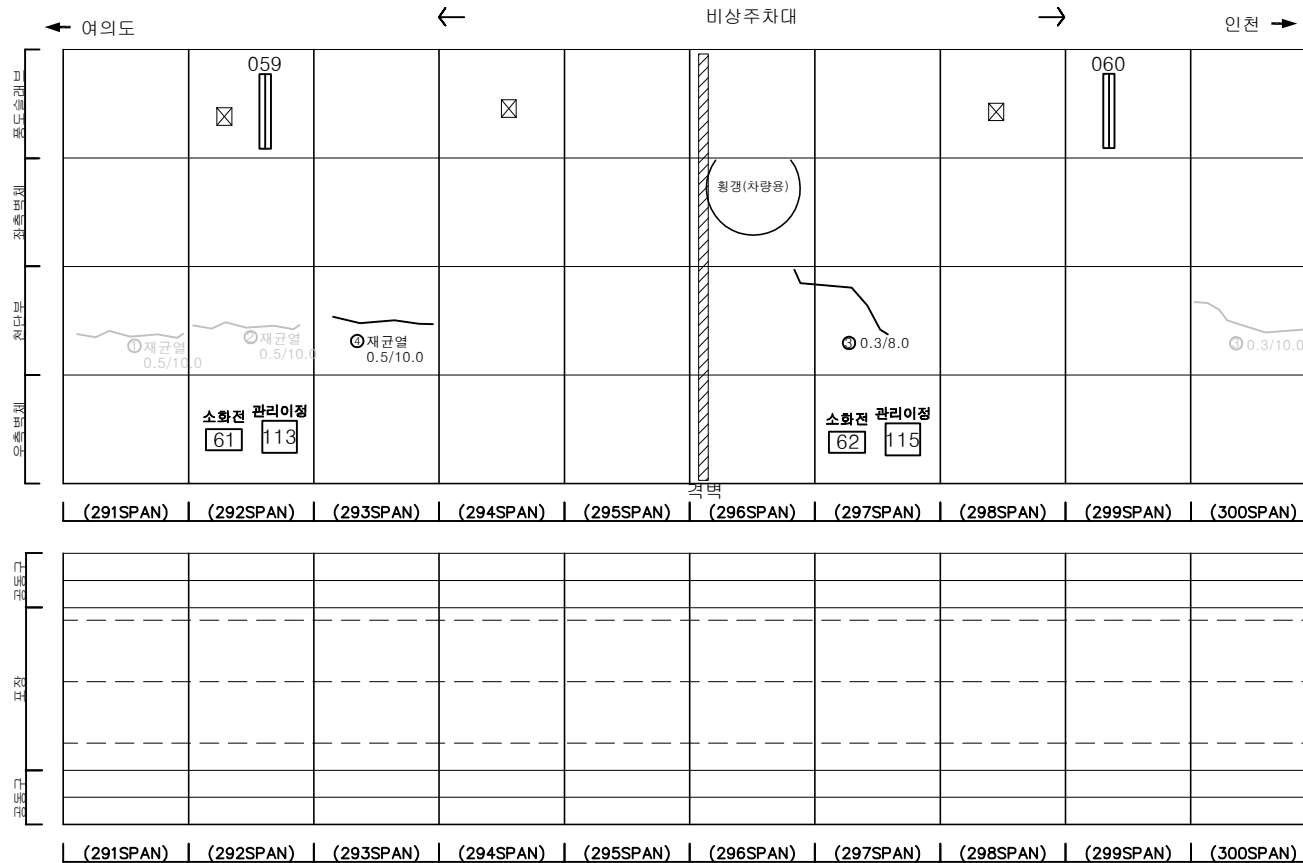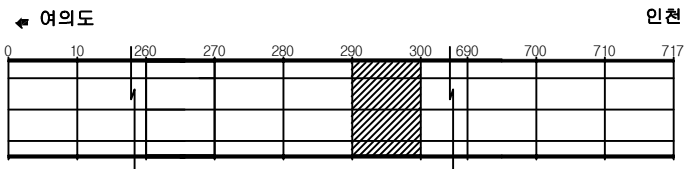[illegible]




SECTION

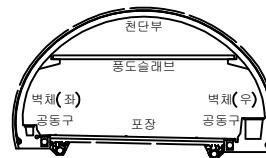


五五

	간 열		망상균열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 291~300구간 도 면 번 호 30
	편치, 공동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표

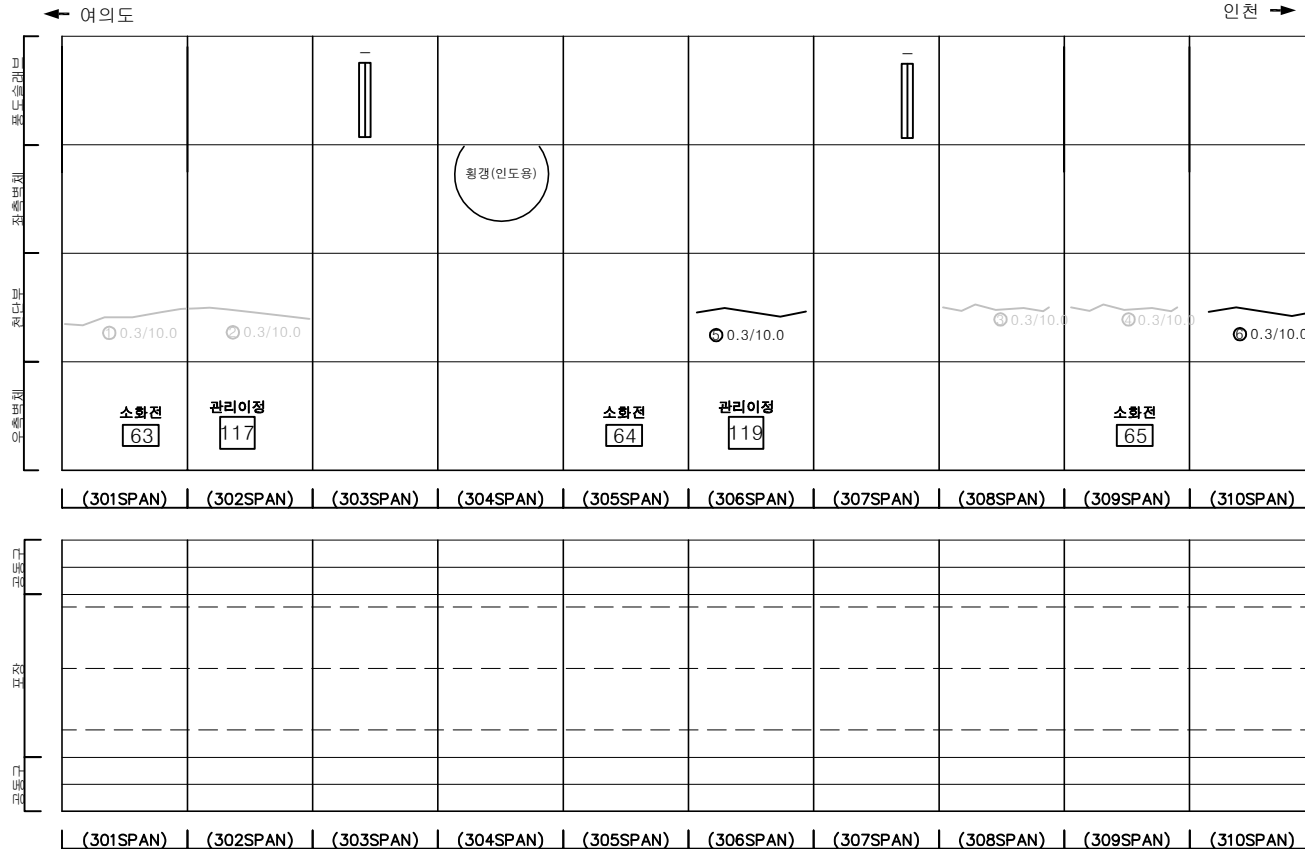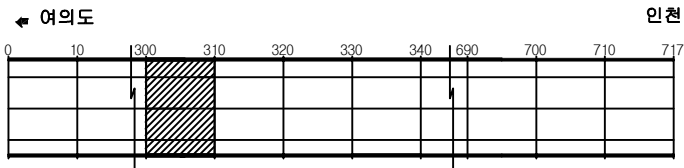[illegible]

SECTION

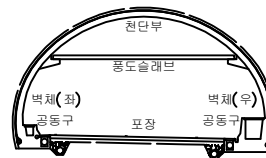

200


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 301~310구간 도 면 번 호 31
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 311~320구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

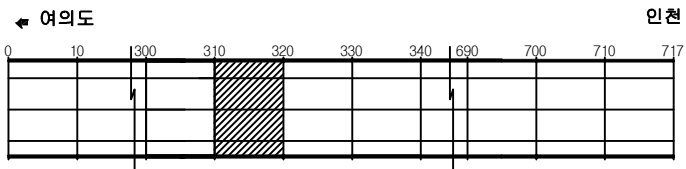

SECTION





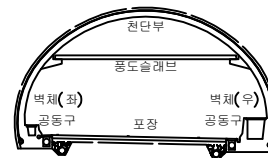


100

	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 311~320구간 도 면 번 호 32
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 321~330구간)


손 상 물 량 표

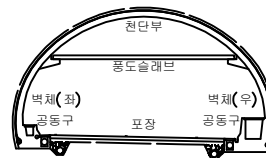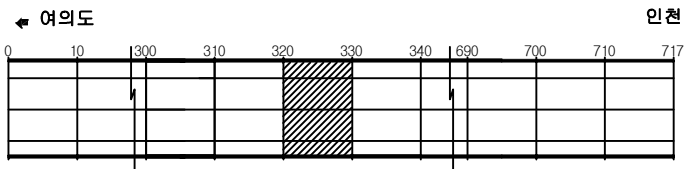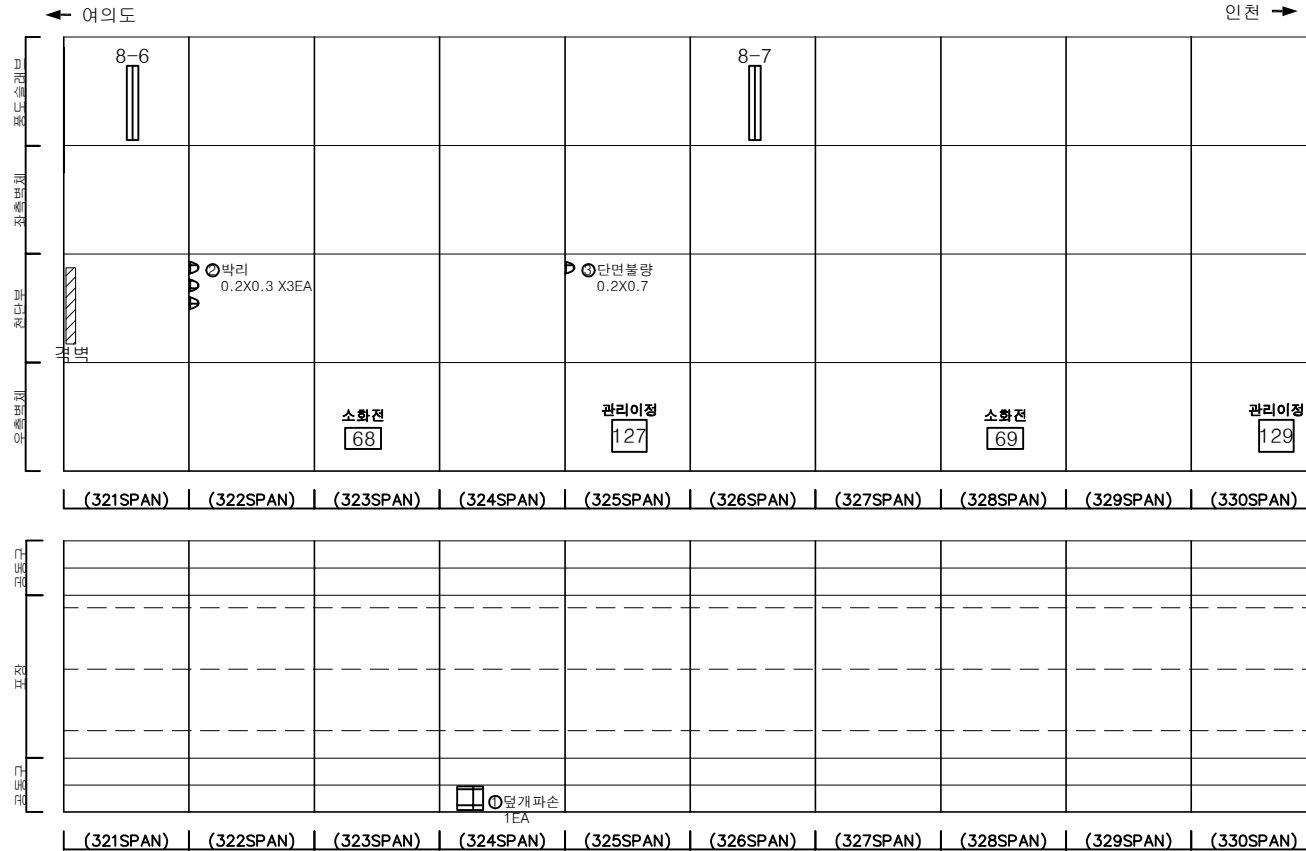[illegible]


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 321~330구간 도 면 번 호 33
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	S 332	피복부족	-	10.0	2.0	m ²	1	20.00	
2	22상	천단부	S 333	피복부족	-	10.0	2.0	m ²	1	20.00	
3	22상	천단부	S 340	피복부족	-	2.0	4.0	m ²	1	8.00	
4	22상	공동구	S 336	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	22상	공동구	S 337	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
6	22하	천단부	S 336	박리	-	0.5	0.3	m ²	1	0.15	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

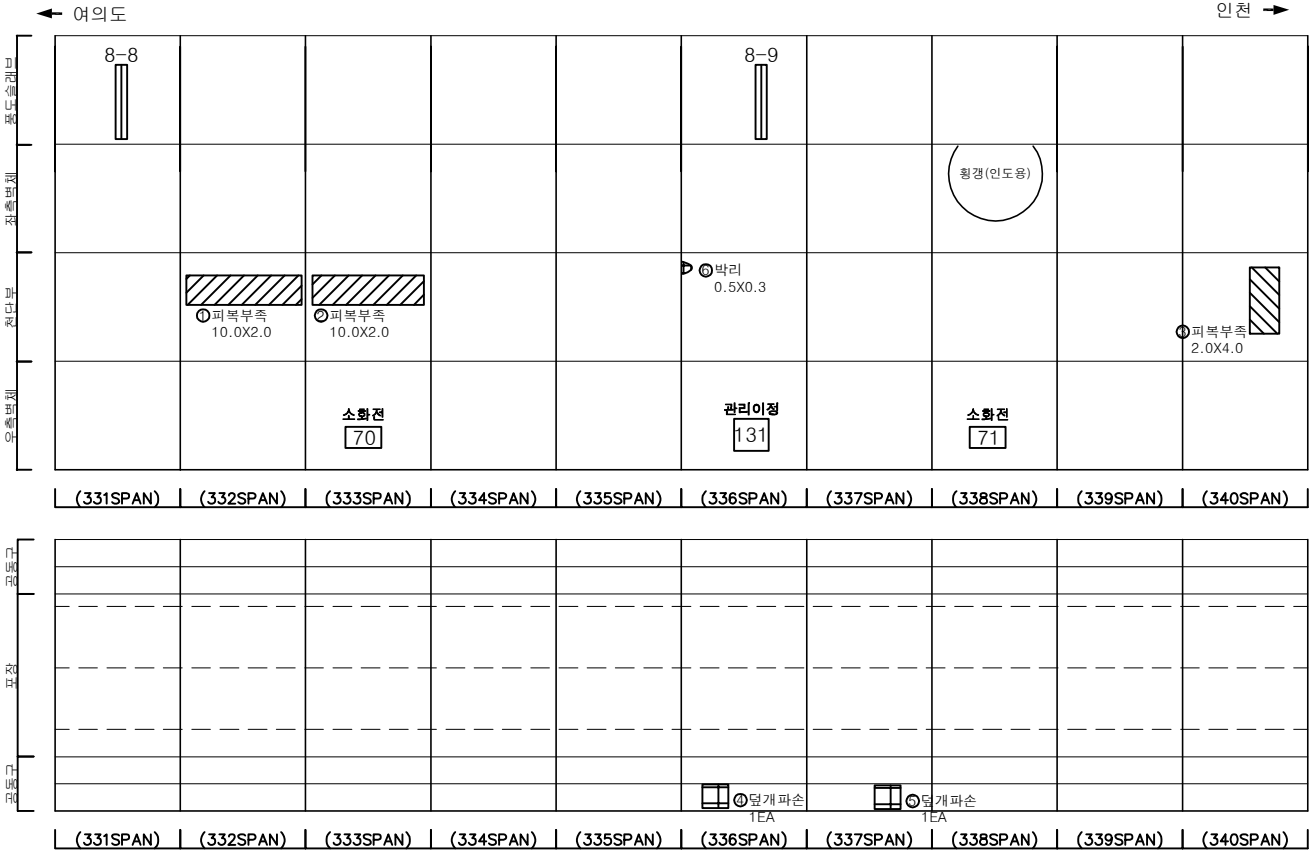

KEY PLAN

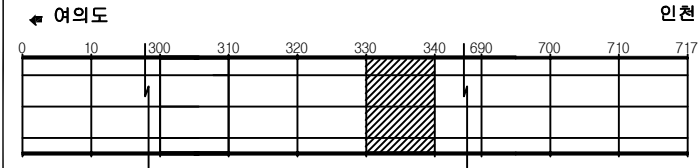

SECTION

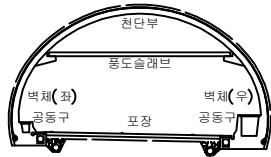



범례

	균열		망상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 331~340구간
도면번호	34

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 341~350구간)

손 상 물 량 표

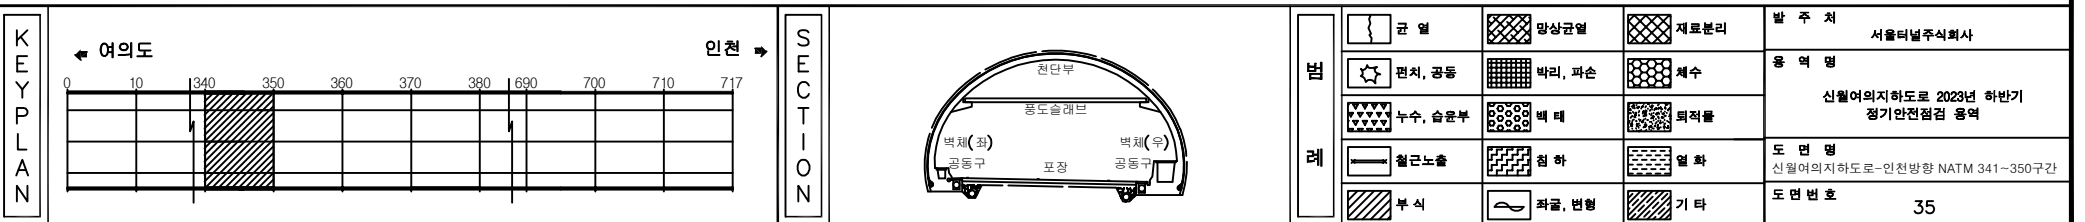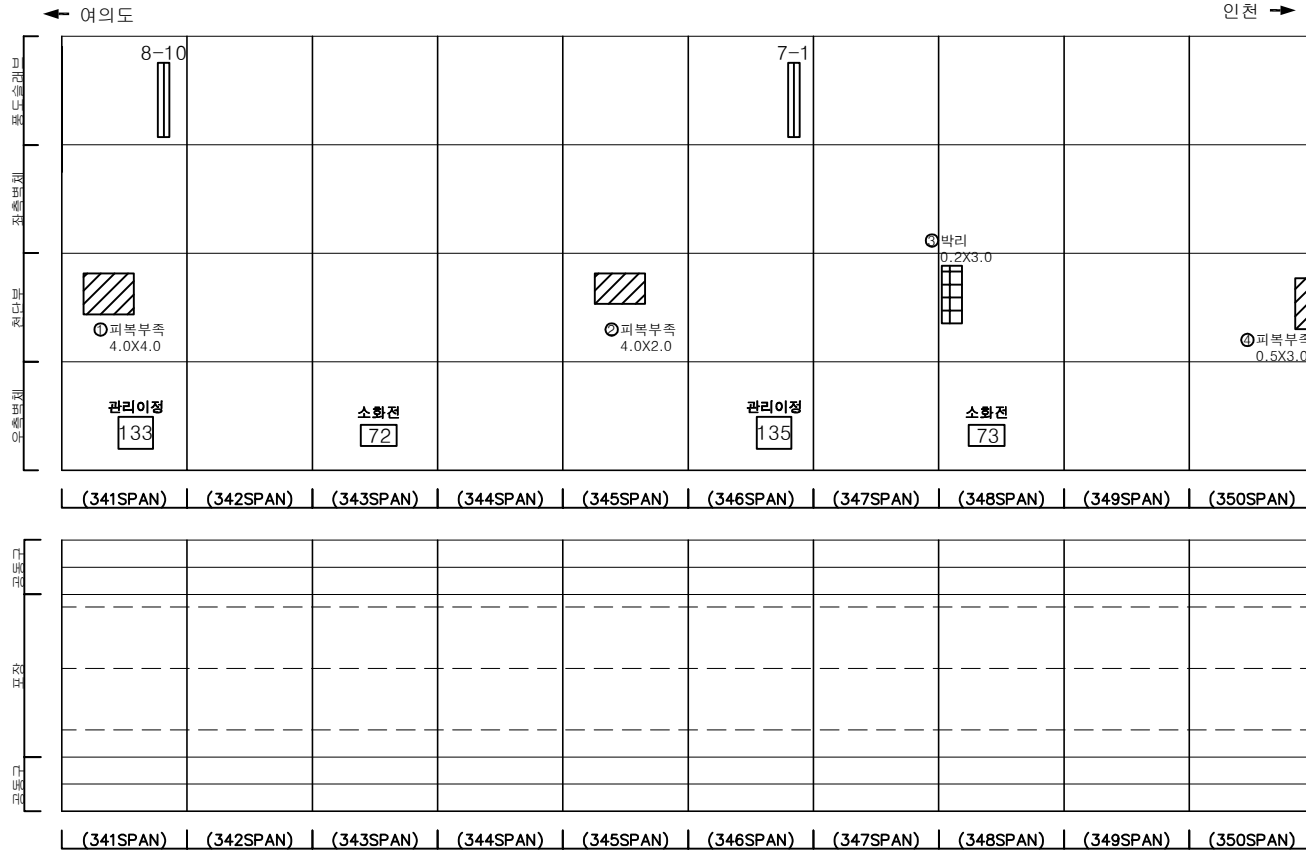
[illegible]

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 357	균열(폭0.3mm이상)	0.3	8.0	-	m	1	8.00	
2	23상	측벽부	S 357	파손 및 철근노출	-	1.0	0.3	m ²	1	0.30	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

여의도

인천

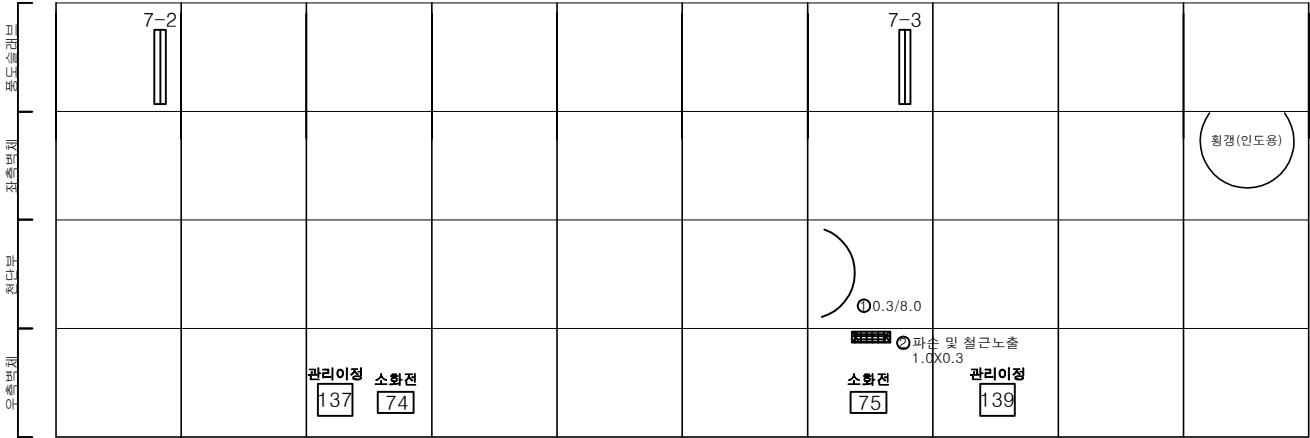

(351SPAN) | (352SPAN) | (353SPAN) | (354SPAN) | (355SPAN) | (356SPAN) | (357SPAN) | (358SPAN) | (359SPAN) | (360SPAN)

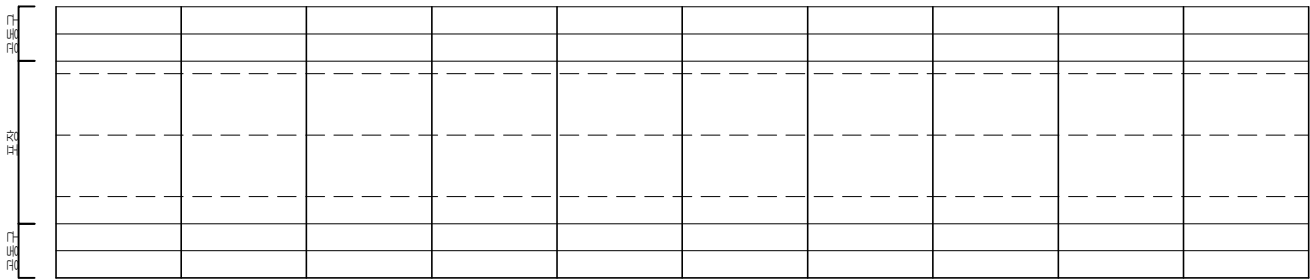


(351SPAN) | (352SPAN) | (353SPAN) | (354SPAN) | (355SPAN) | (356SPAN) | (357SPAN) | (358SPAN) | (359SPAN) | (360SPAN)


KEY PLAN

여의도

인천

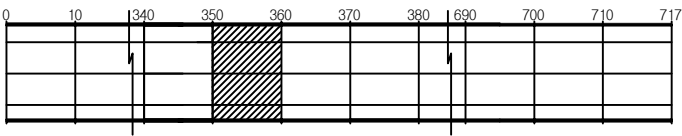

SECTION

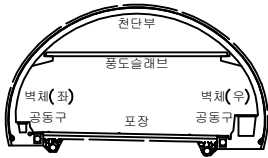

범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 351~360구간
도면번호	36


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 361~370구간)

손 상 물 량 표


[illegible]

← 여의도

인천 ➡

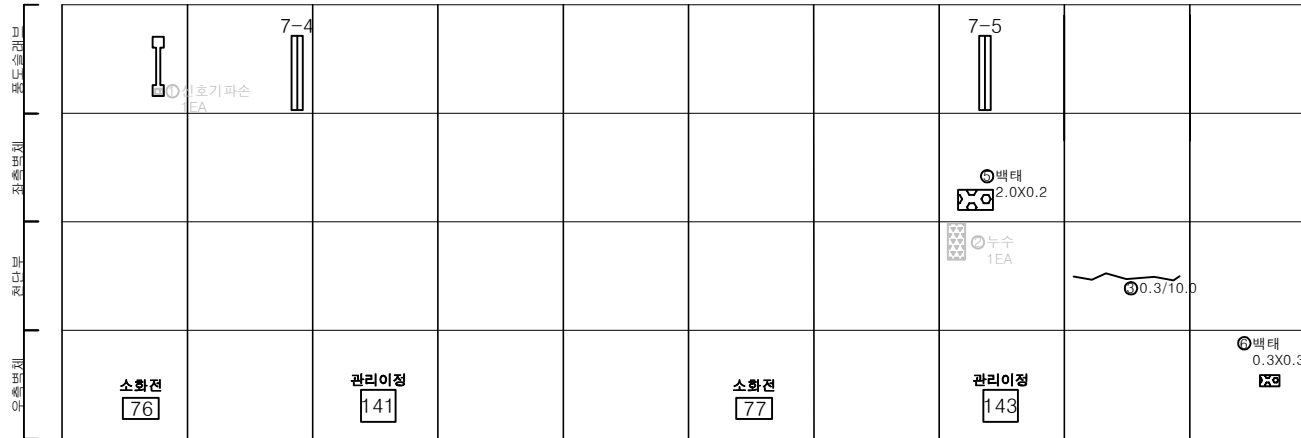

(361SPAN)	(362SPAN)	(363SPAN)	(364SPAN)	(365SPAN)	(366SPAN)	(367SPAN)	(368SPAN)	(369SPAN)	(370SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

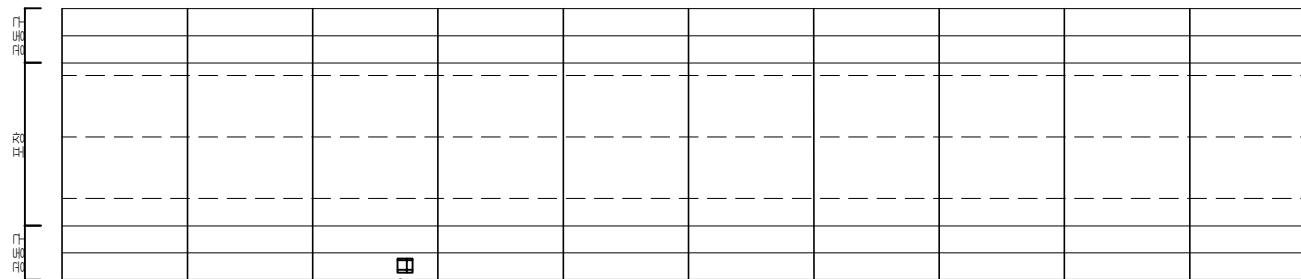


(361SPAN) | (362SPAN) | (363SPAN) | (364SPAN) | (365SPAN) | (366SPAN) | (367SPAN) | (368SPAN) | (369SPAN) | (370SPAN)


KEY PLAN

← 여의도

인천 ➡

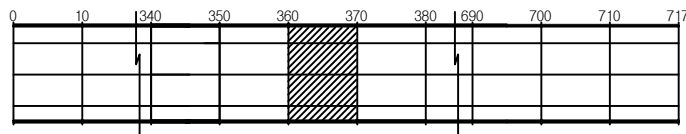

SECTION

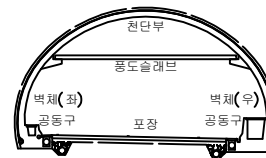


102


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
	점치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 텍		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 ATM 361~370구간 도 면 번 호 37

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	S 373	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
2	22상	천단부	S 374	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
3	22상	천단부	S 375	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
4	22상	천단부	S 379	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	22상	천단부	S 380	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	22상	공동구	S 373	공동구덮개마손	-	-	-	EA	1	1.00	
7	23상	측벽부	S 371	벽태	-	0.1	2.0	m ²	1	0.20	
8	23하	천단부	S 378	벽태	-	0.2	0.2	m ²	1	0.04	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

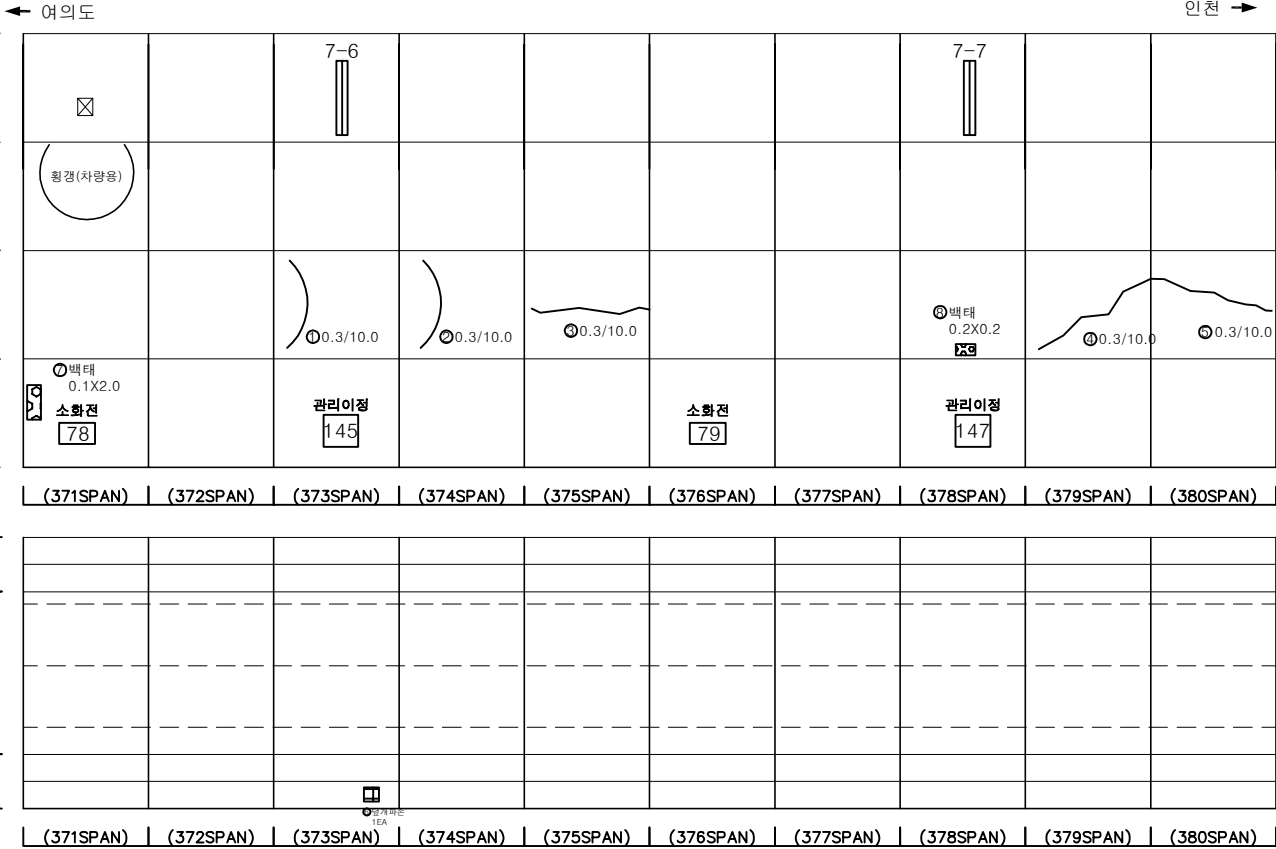

KEY PLAN

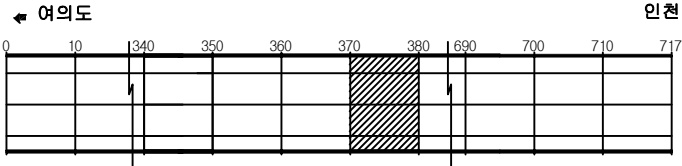

SECTION

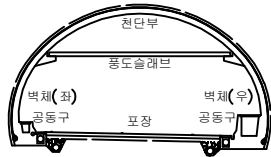





범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 371~380구간
도 면 번호	38

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 381~390구간)

손 상 물 량 표

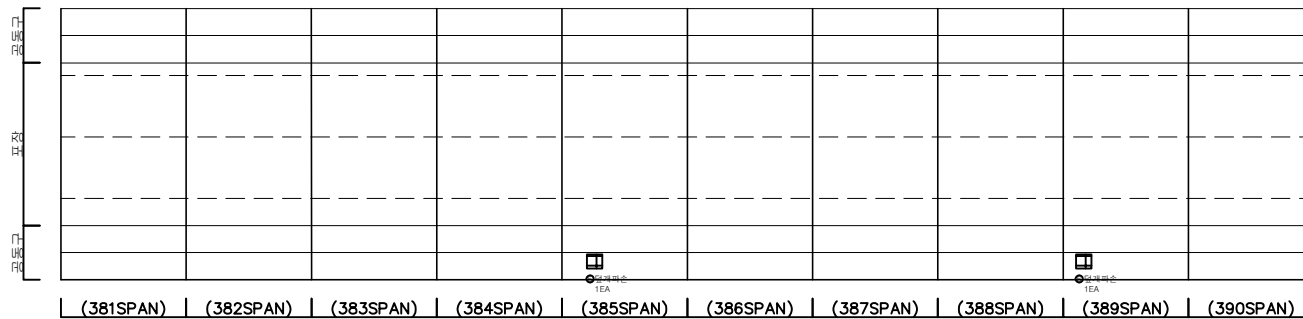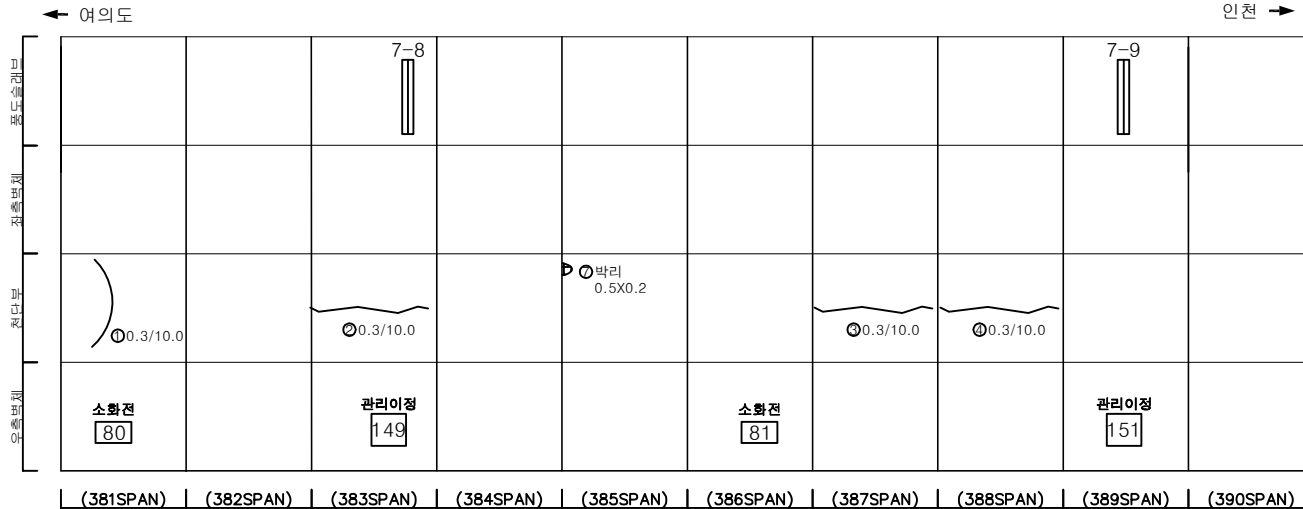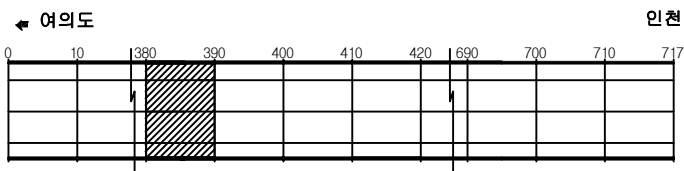[illegible]

SECTION


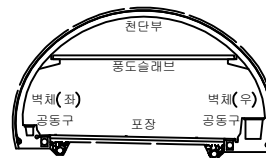


五五

	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 381~390구간 도 면 번 호 39




ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 391~400구간)

손 상 물 량 표

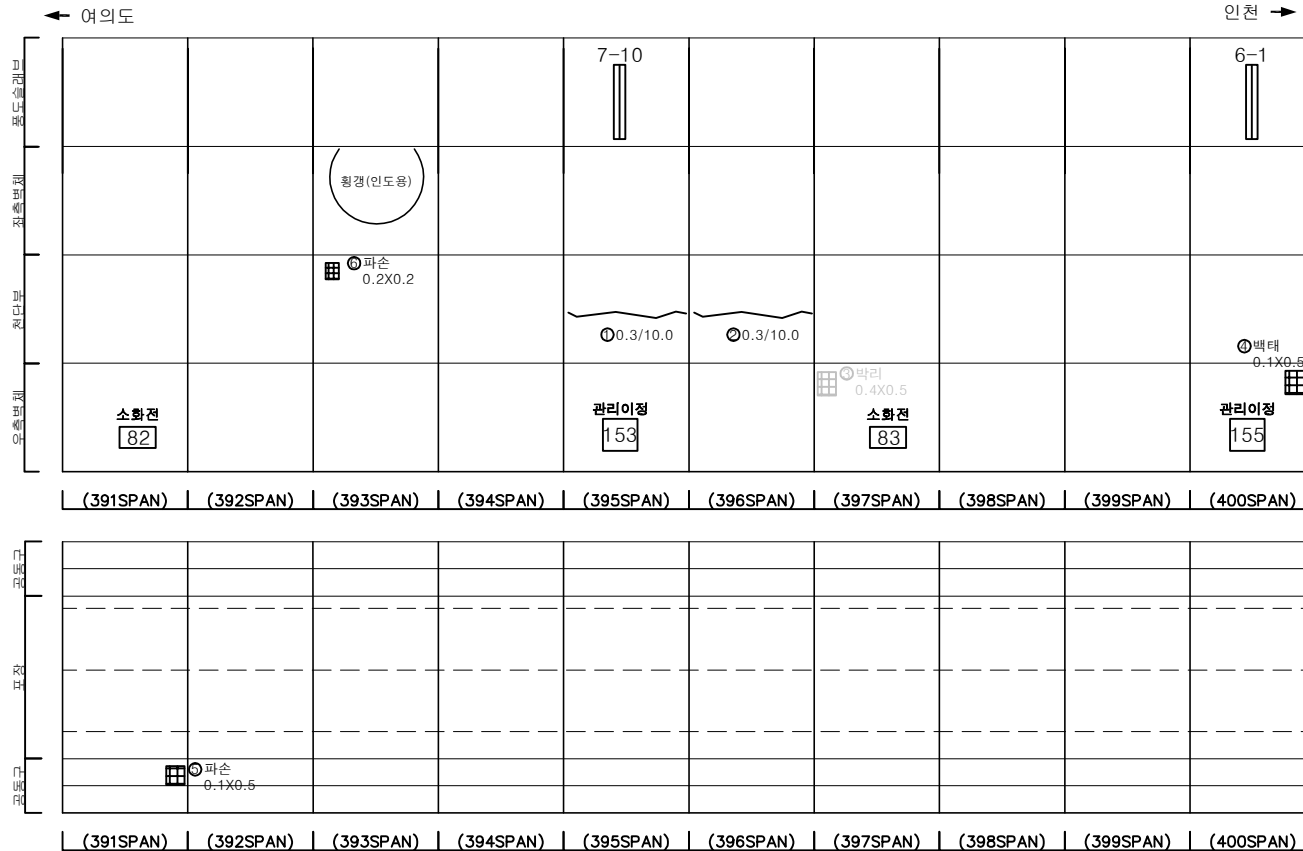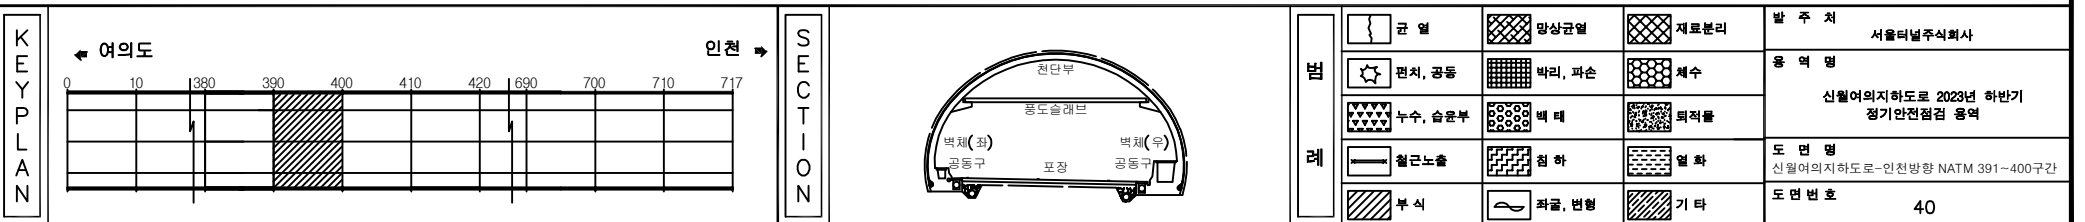
[illegible]

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 401~410구간)

손 상 물 량 표

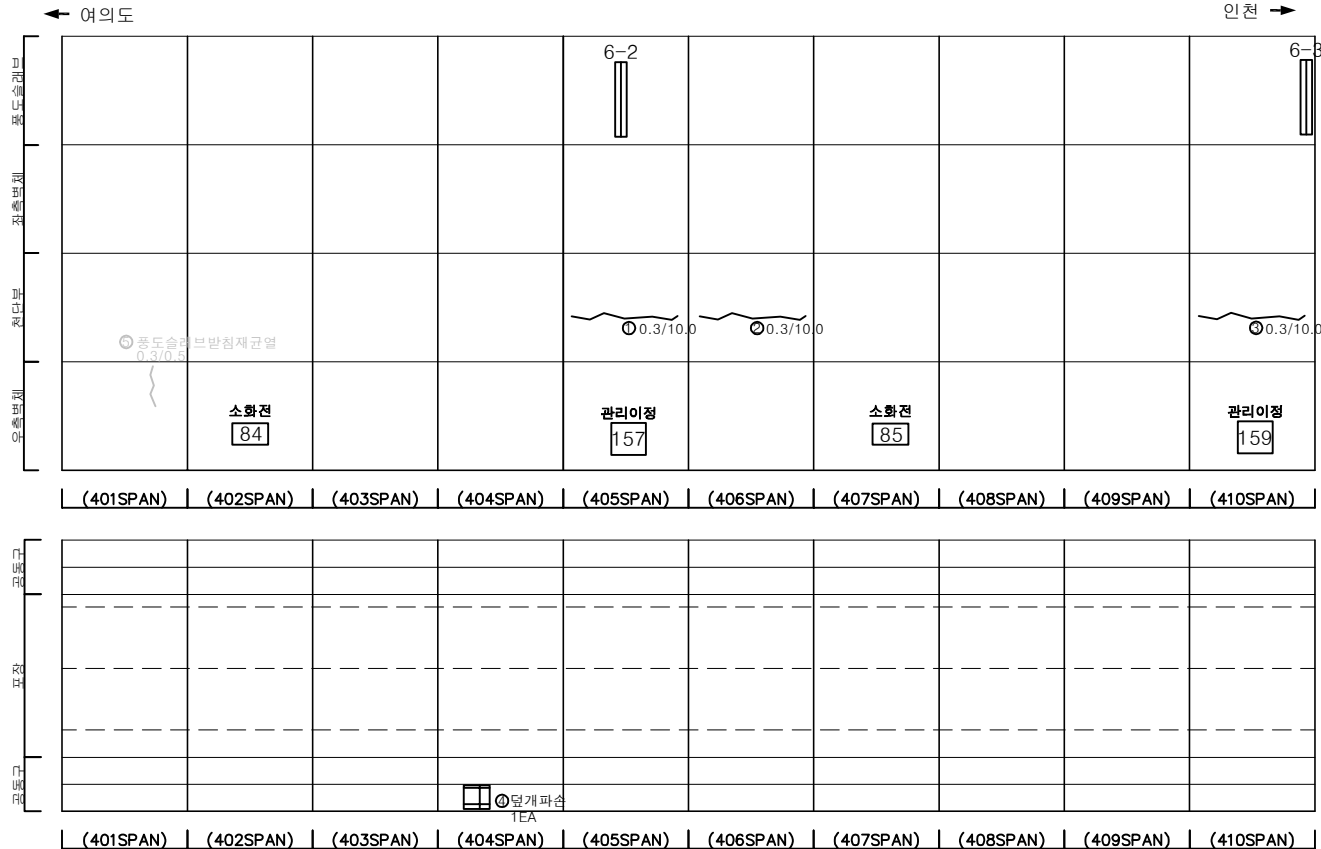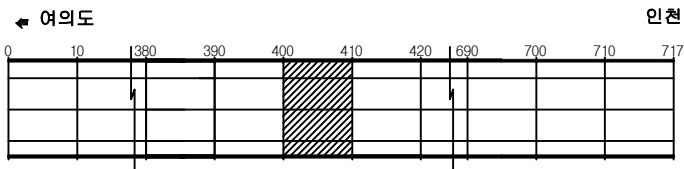[illegible]

SECTION

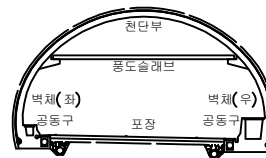


75	76
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 401~410구간 도 면 번 호 41
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 420	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
2	22상	공동구	S 417	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	23상	천단부	S 418	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
4	23상	천단부	S 418	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	23하	천단부	S 413	균열(폭0.3mm이상)	0.3	5.0	-	m	1	5.00	
6	23하	천단부	S 420	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

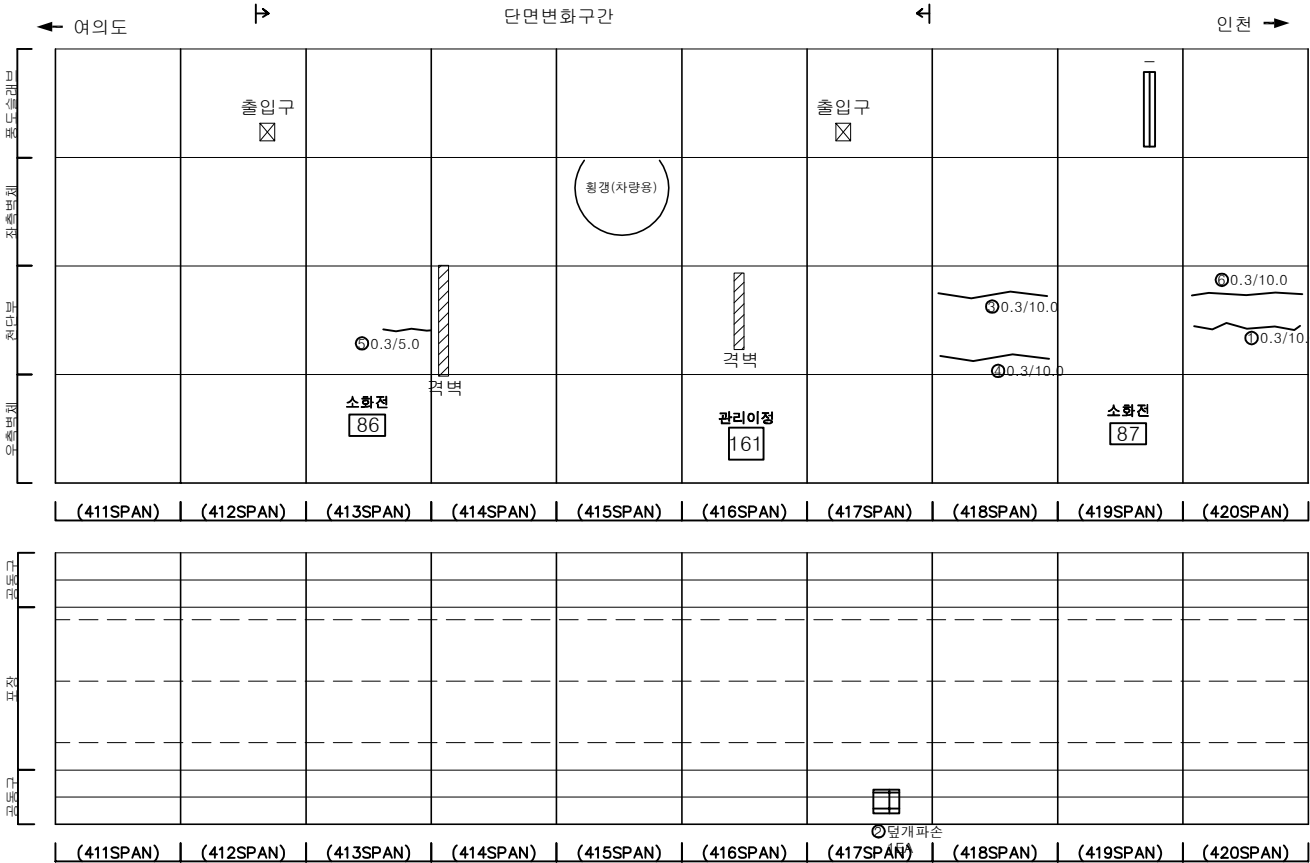

KEY PLAN

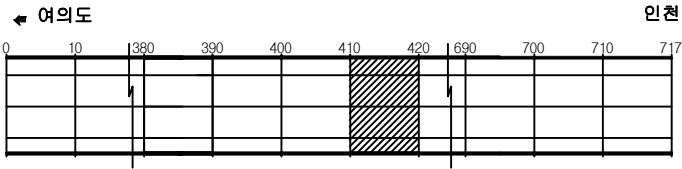

SECTION

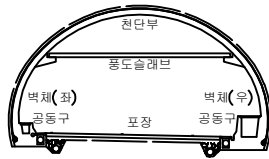

범례

	균열		망상균열		재료분리
	관저, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	배수관		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 411~420구간
도면번호	42

손 상 물 량 표







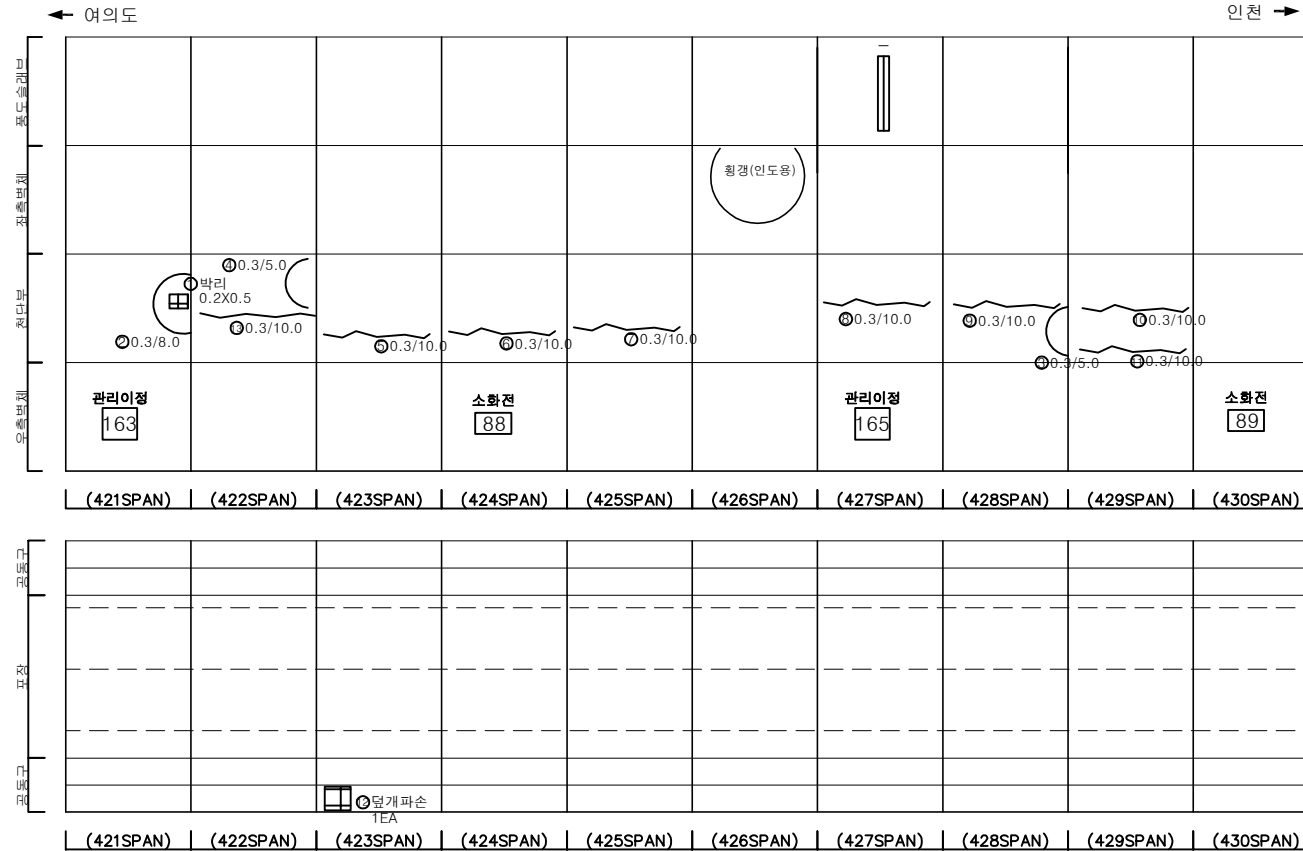
[illegible]

표				발 주 처 서울터널주식회사
				용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
				도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 421~430구간
				
				
				도 면 번 호 43




ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 431~440구간)

손 상 물 량 표

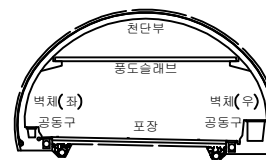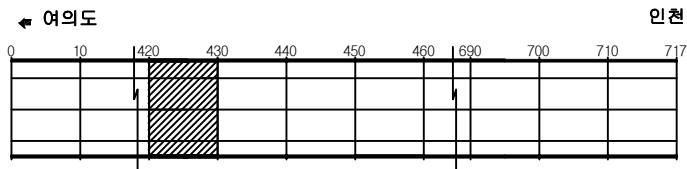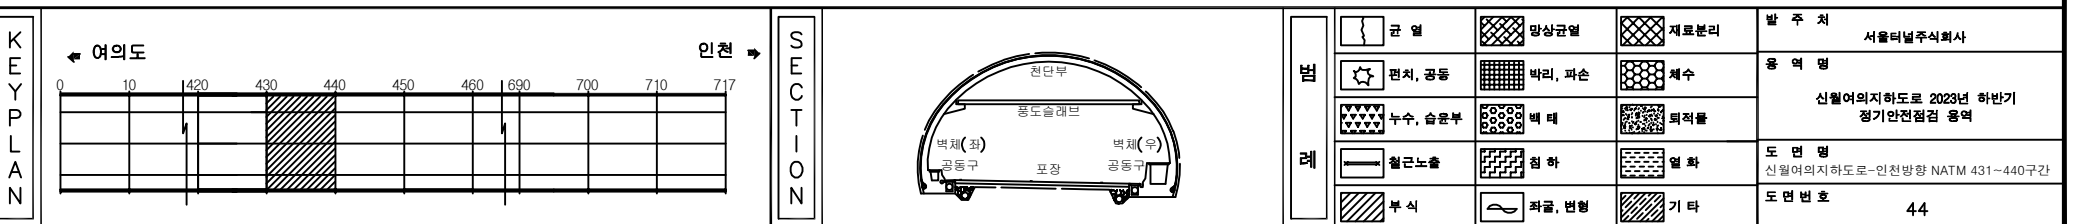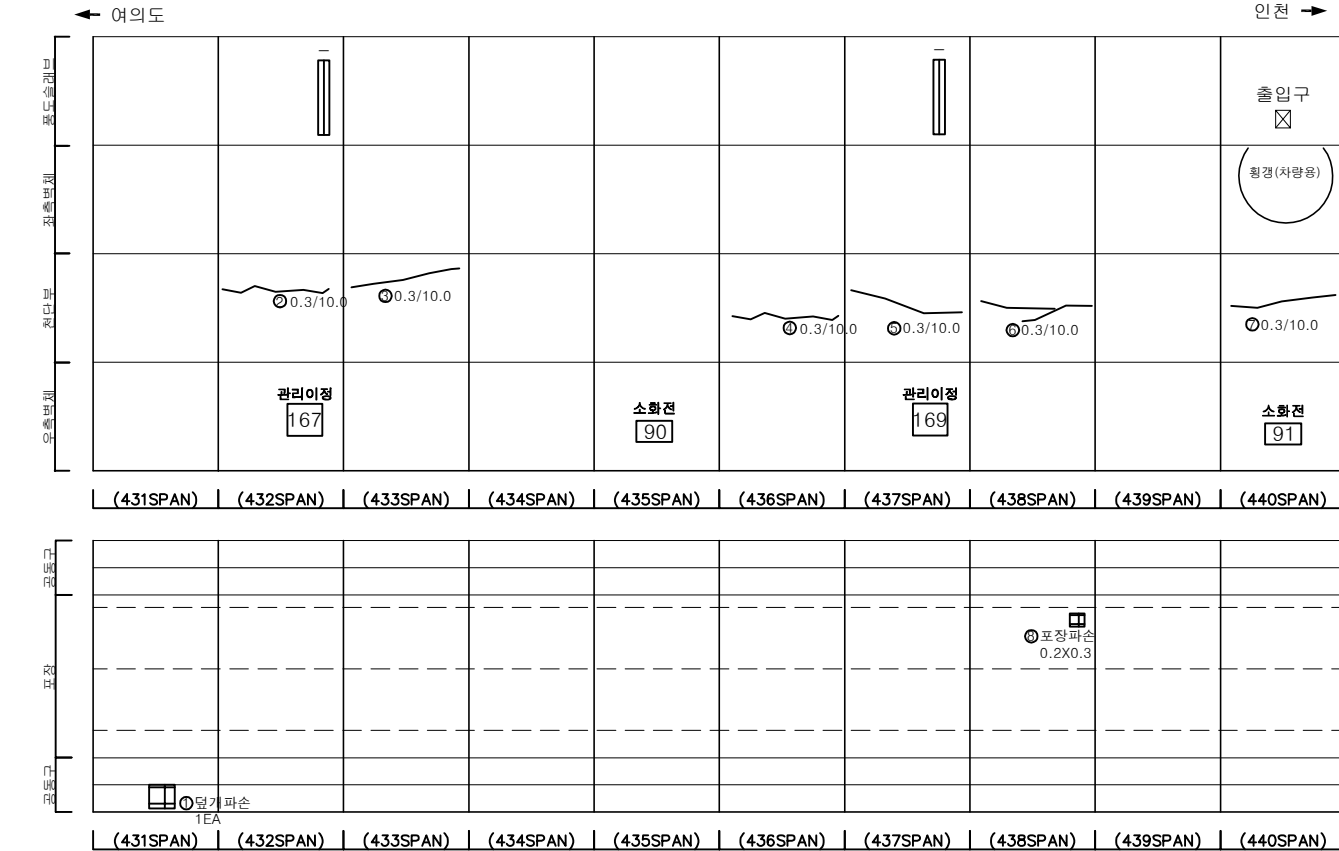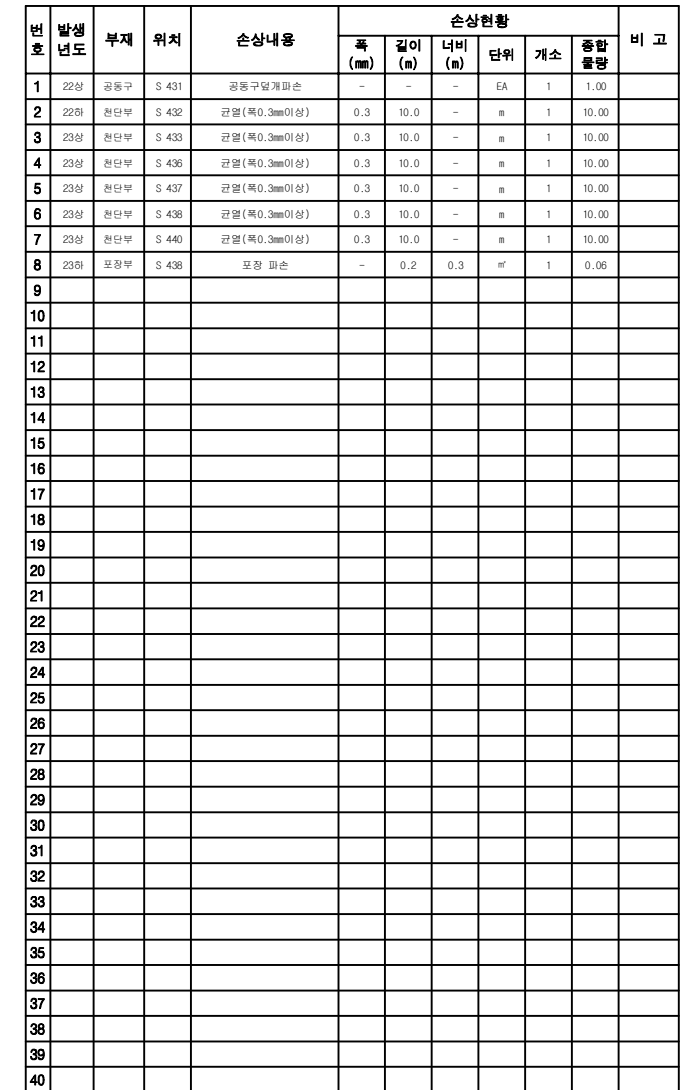

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 441~450구간)


손 상 물 량 표

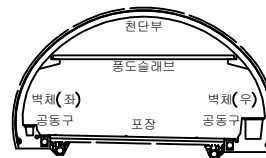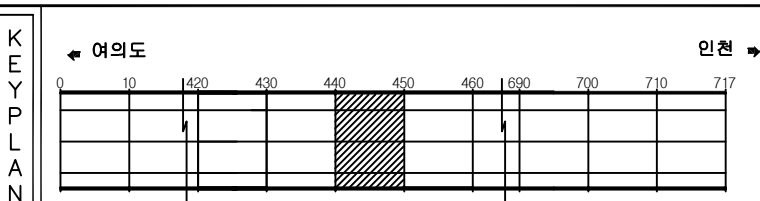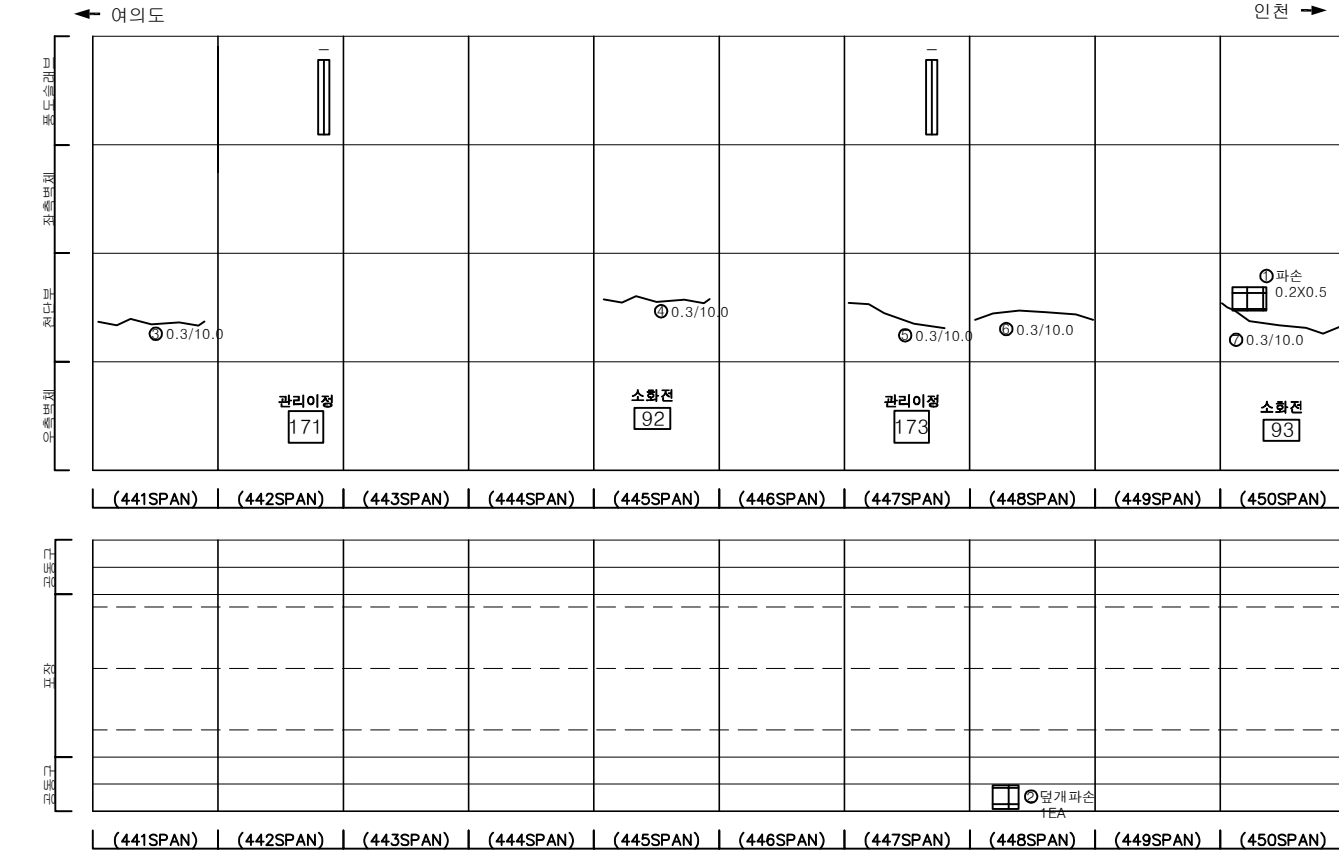[illegible]


문 목		칸 열		망상균열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사
		편지, 공동		박리, 파손		체수	용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 441~450구간
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 45

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 454	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 460	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	23상	천단부	S 454	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
4	23상	천단부	S 458	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	23상	천단부	S 459	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	23상	천단부	S 460	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7	23상	측벽부	S 453	들뜸	-	0.1	0.4	m²	1	0.04	
8	23하	천단부	S 455	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

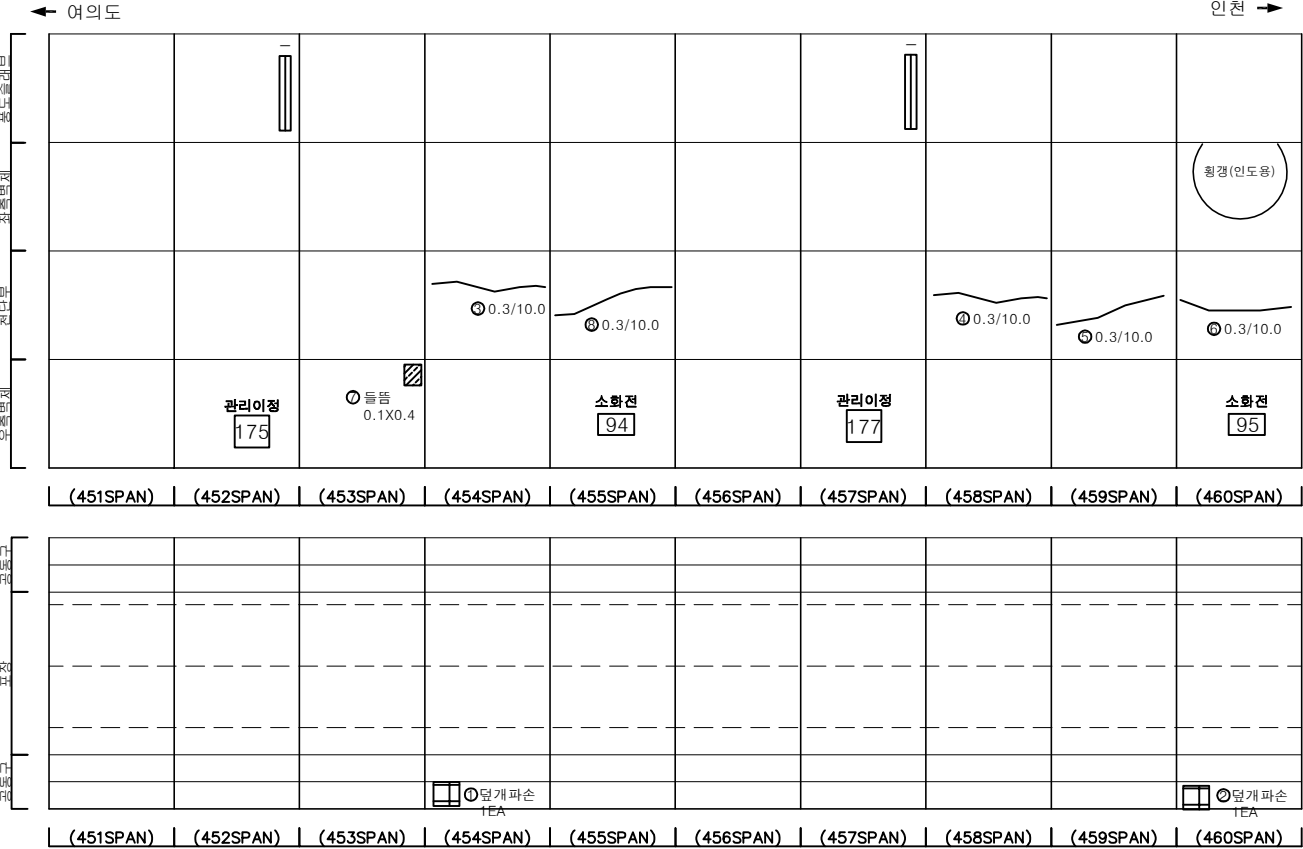

KEY PLAN

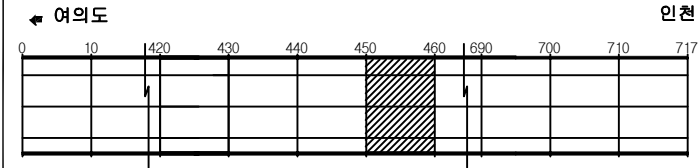

SECTION

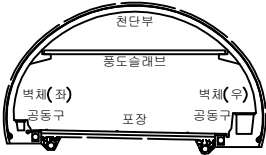


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	침하
누수, 습윤부	배설물	화재
철근노출	부식	기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 451~460구간
도면번호	46

손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22하	천단부	S 469	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
2	22하	포장부	S 467	포장 파손	-	0.2	0.3	m²	1	0.06	
3	23상	천단부	S 461	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
4	23상	천단부	S 466	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	23상	천단부	S 467	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	23상	천단부	S 470	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7	23하	천단부	S 468	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

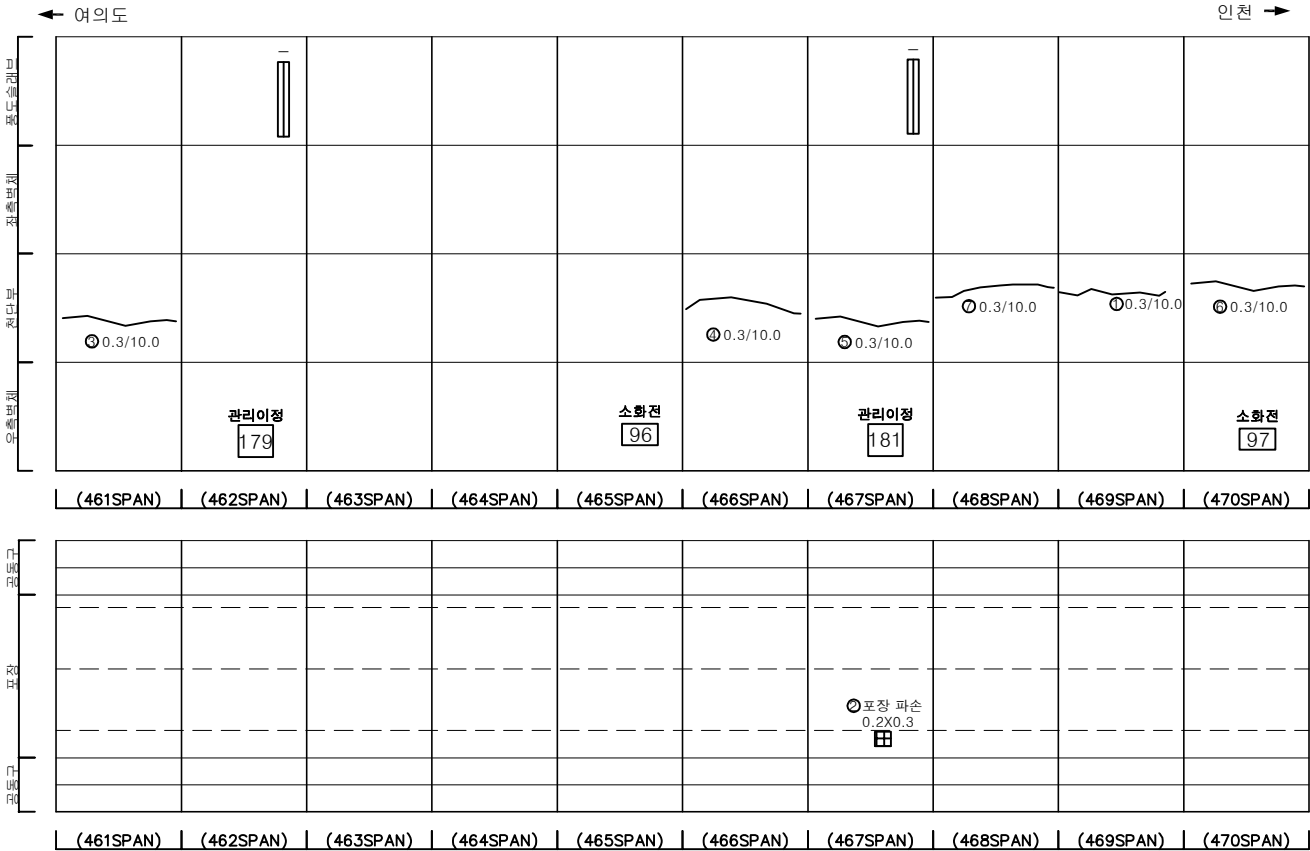

포장

관리이점

소화전

관리이점

소화전

(461SPAN)

(462SPAN)

(463SPAN)

(464SPAN)

(465SPAN)

(466SPAN)


(467SPAN)

(468SPAN)


(469SPAN)

(470SPAN)

KEY PLAN

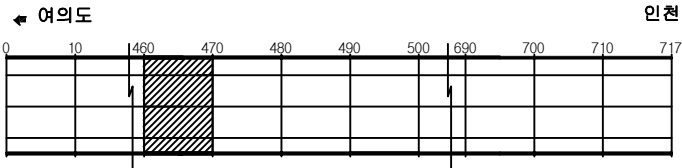

SECTION

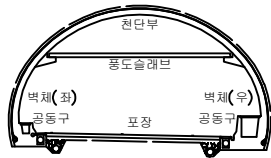

범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 461~470구간
도면번호	47

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 471~480구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

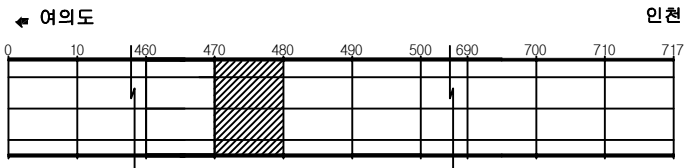

SECTION

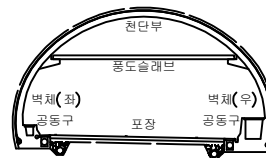


100


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM471~480구간 도 면 번 호 48
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	23상	천단부	S 489	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
2	23상	천단부	S 490	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
3	23하	천단부	S 482	균열(폭0.3mm이상)	0.3	6.0	-	m	1	6.00	
4	23하	천단부	S 485	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

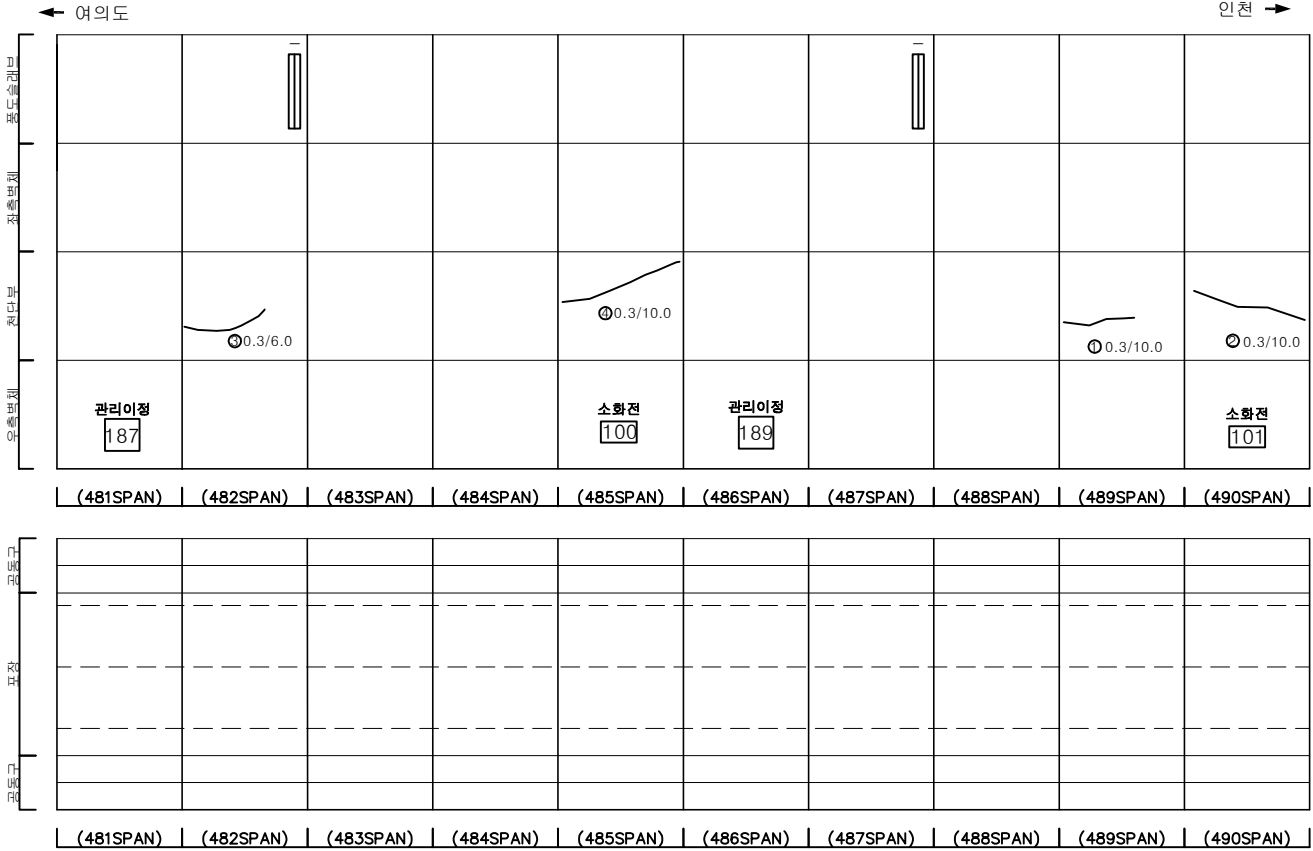

KEY PLAN

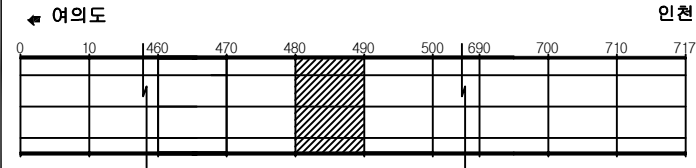

SECTION

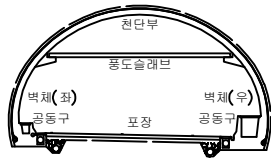


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 481~490구간
도면번호	49

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 493	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	23상	전단부	S 491	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
3	23상	공동구	S 491	공동구덮개파손	-	-	-	EA	2	2.00	
4	23상	공동구	S 495	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	23상	공동구	S 499	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
6	23하	전단부	S 494	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

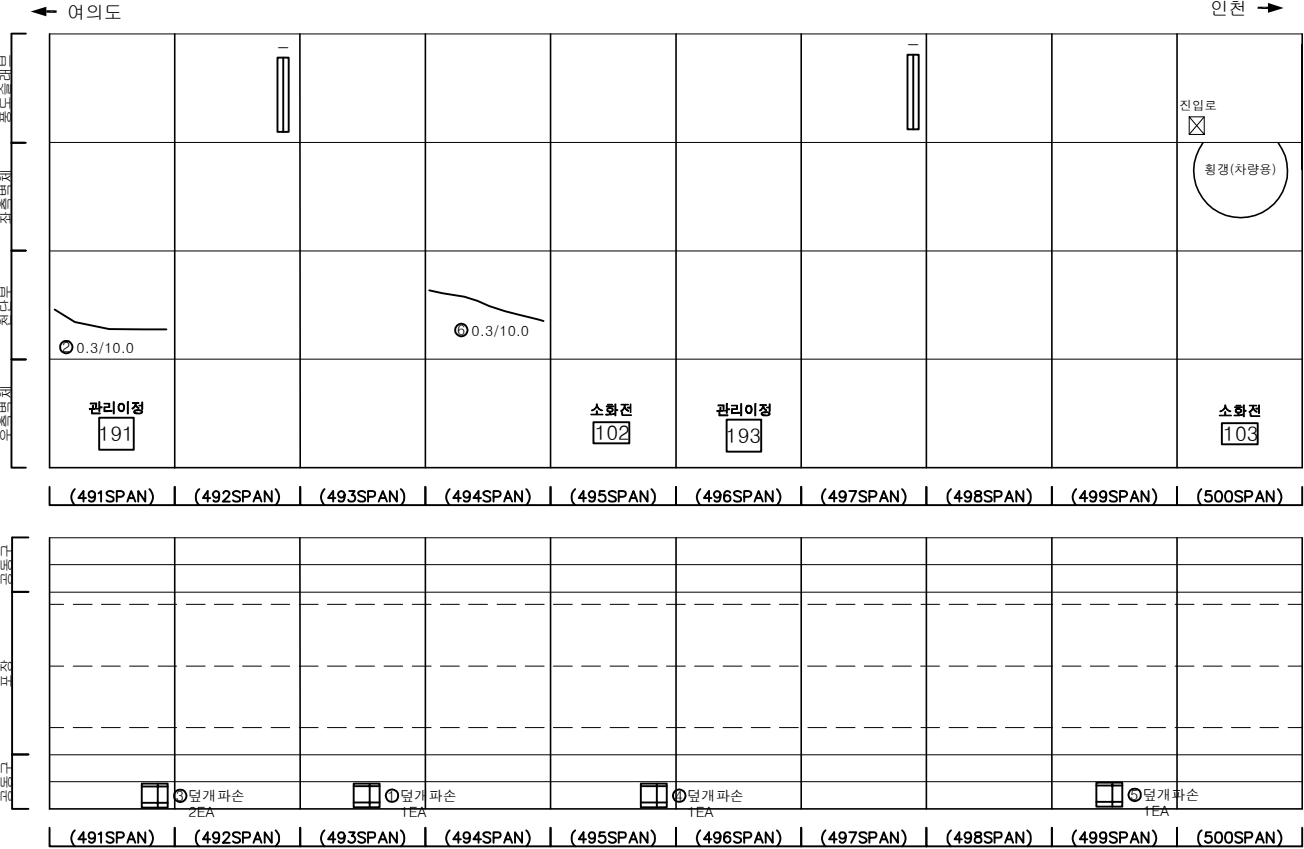

KEY PLAN

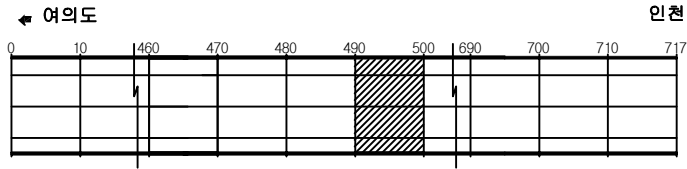

SECTION

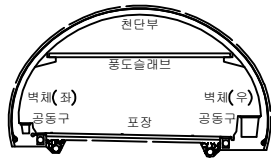

범례

	균열		망상균열		재료분리
	부식		변위		기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 491~500구간
도면번호	50

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 501~510구간)

손 상 물 량 표





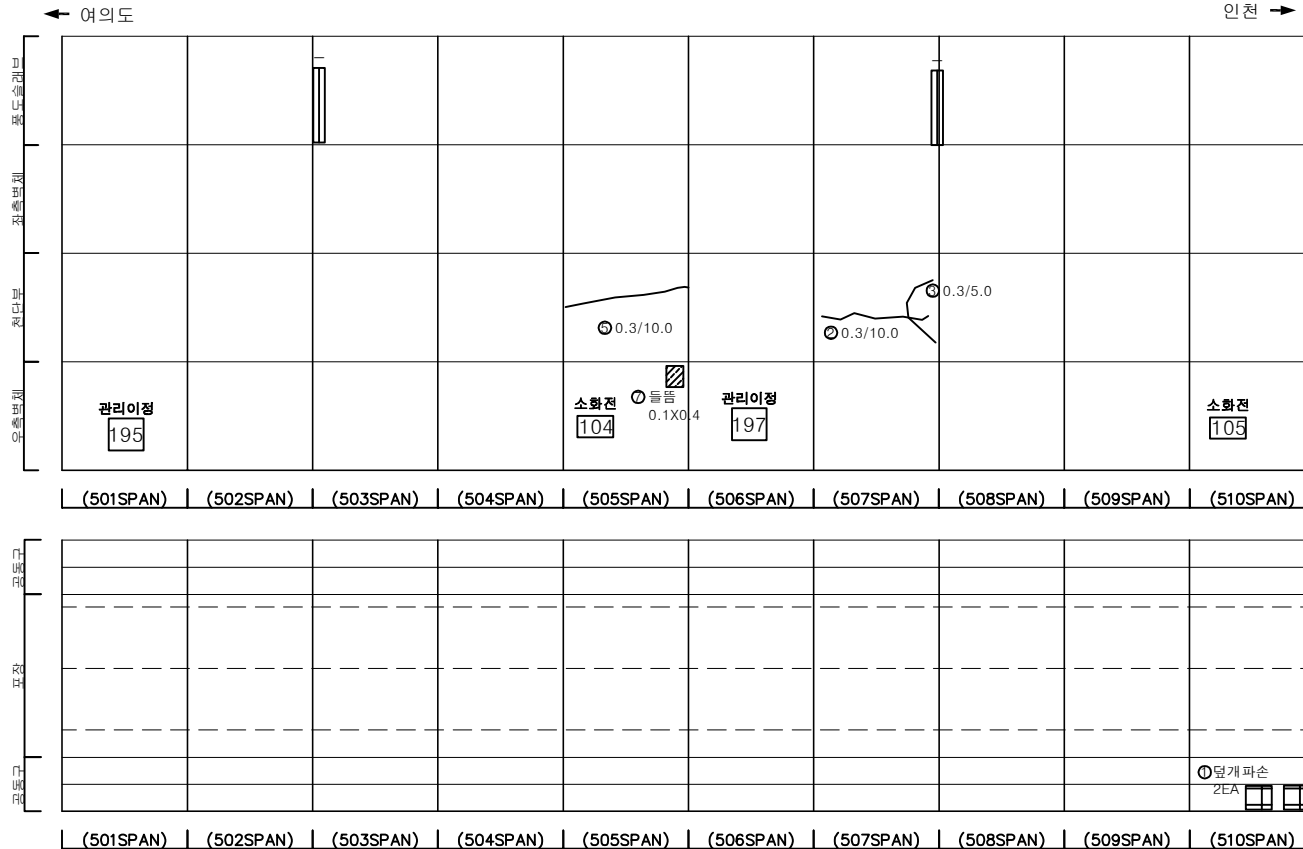
[illegible]


표 목				발 주 처
	간 열	망상균열	재료본리	서울터빌주식회사
				용 역 명
	편지, 강동	박리, 파손	체수	신철여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
				
	누수, 습윤부	배 배	트릭물	
				도 면 명
	철근노출	침 하	열 화	신철여의지하도로-인천방향 NATM 501~510구간
			도 면 번 호	
부식	좌굴, 변형	기 타	51	

손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 514	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 517	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 519	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22하	부개시설	S 515	신호기파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	22하	천단부	S 518	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	23상	천단부	S 511	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7	23상	측벽부	S 512	균열(폭0.3mm미만)	0.2	1.0	-	m	1	1.00	
8	23상	측벽부	S 513	망상균열	-	1.0	0.4	m ²	1	0.40	
9	23상	천단부	S 516	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
10	23상	천단부	S 519	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
11	23상	측벽부	S 520	균열(폭0.3mm미만)	0.2	0.6	-	m	1	0.60	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

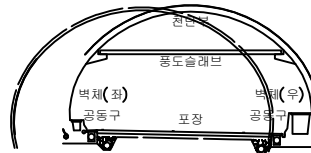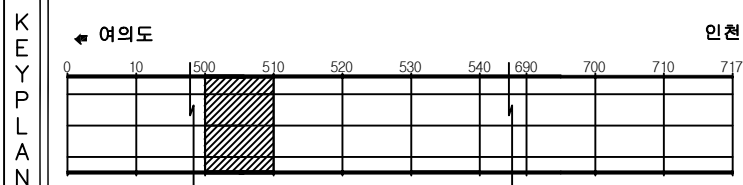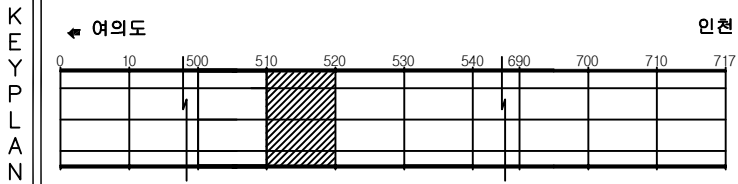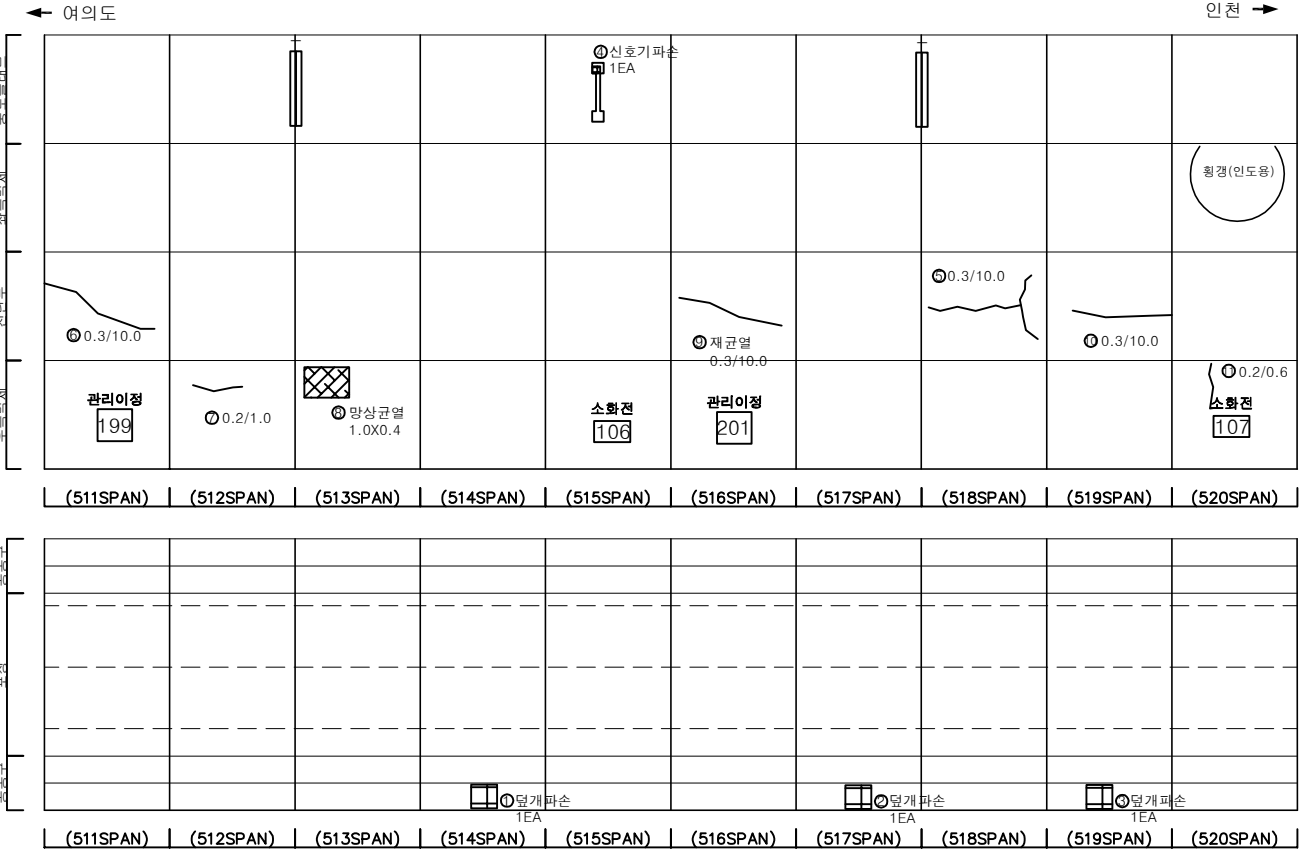

SECTION

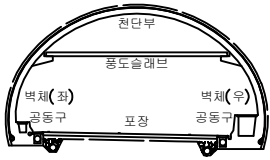




범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		바리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 511~520구간
도면번호	52

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 521~530구간)


손 상 물 량 표

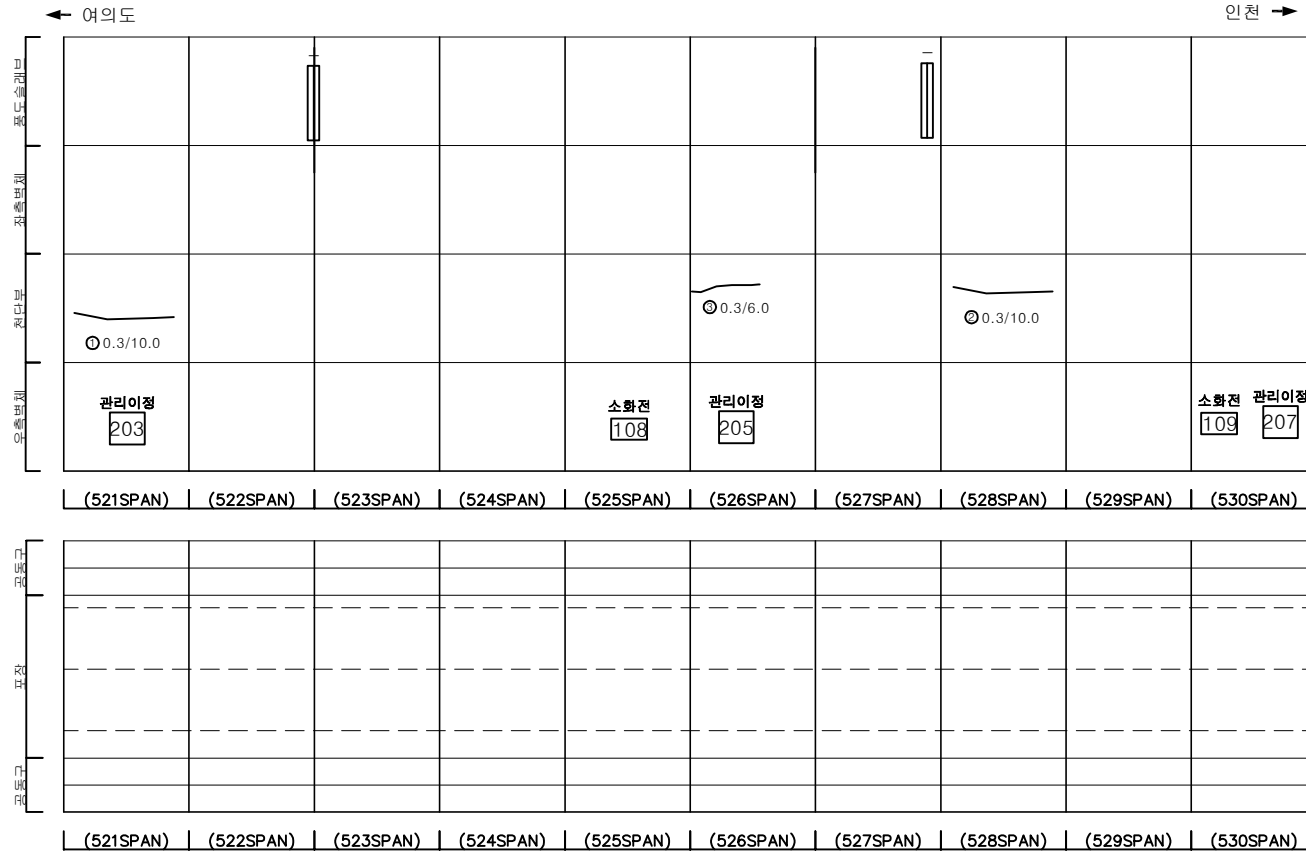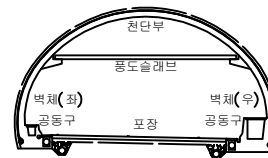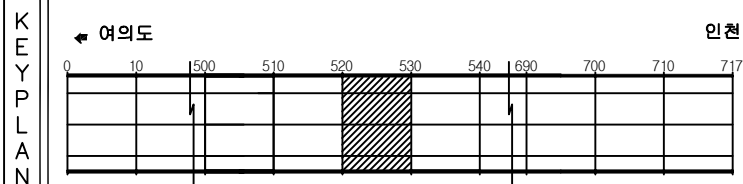[illegible]


문		간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울특별시주식회사
		편지, 광동		박리, 피손		채수	용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
		누수, 습상부		택 트		퇴적물	
		철근노출		점 하		열 화	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 521~530구간
		부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 53

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 532	피복부족	-	5.0	3.0	m ²	1	15.00	
2	22상	공동구	S 532	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 533	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22상	공동구	S 535	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	23하	천단부	S 534	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	23하	천단부	S 534	박리	-	0.1	0.3	m ²	1	0.03	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

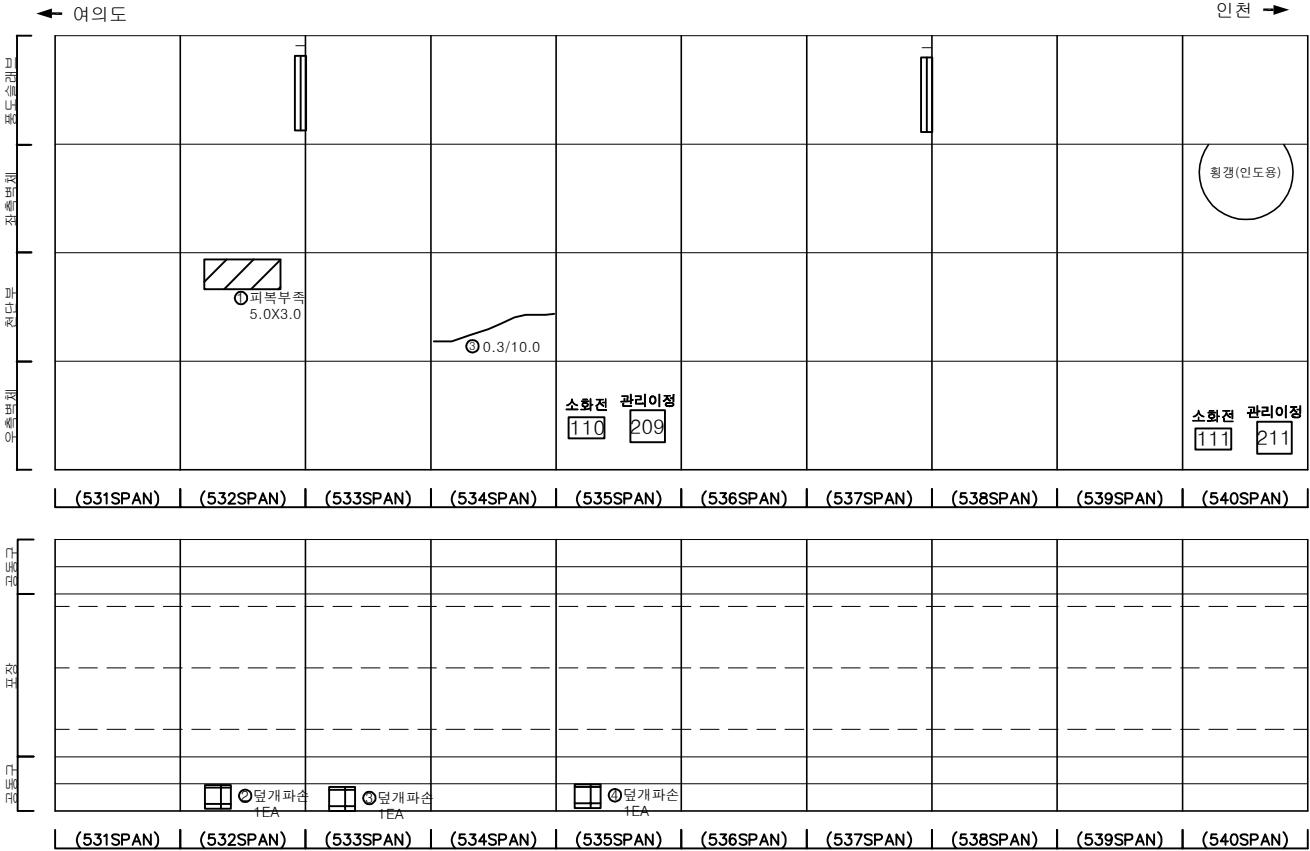

KEY PLAN

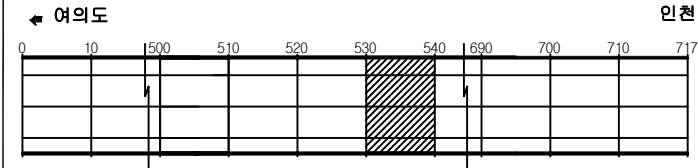

SECTION

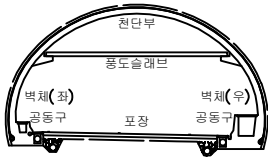

범례


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 531~540구간
도면번호	54

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 541~550구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

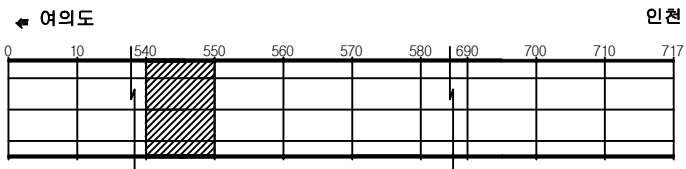

SECTION

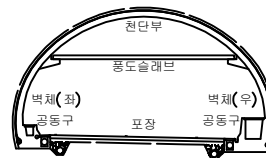


102


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 541~550구간 도 면 번 호 55
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	S 551	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
2	22상	천단부	S 559	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
3	22상	천단부	S 559	박리	-	0.2	1.0	m ²	1	0.20	
4	22상	공동구	S 556	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	23상	천단부	S 553	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	23상	천단부	S 556	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7	23상	천단부	S 557	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
8	23상	천단부	S 558	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

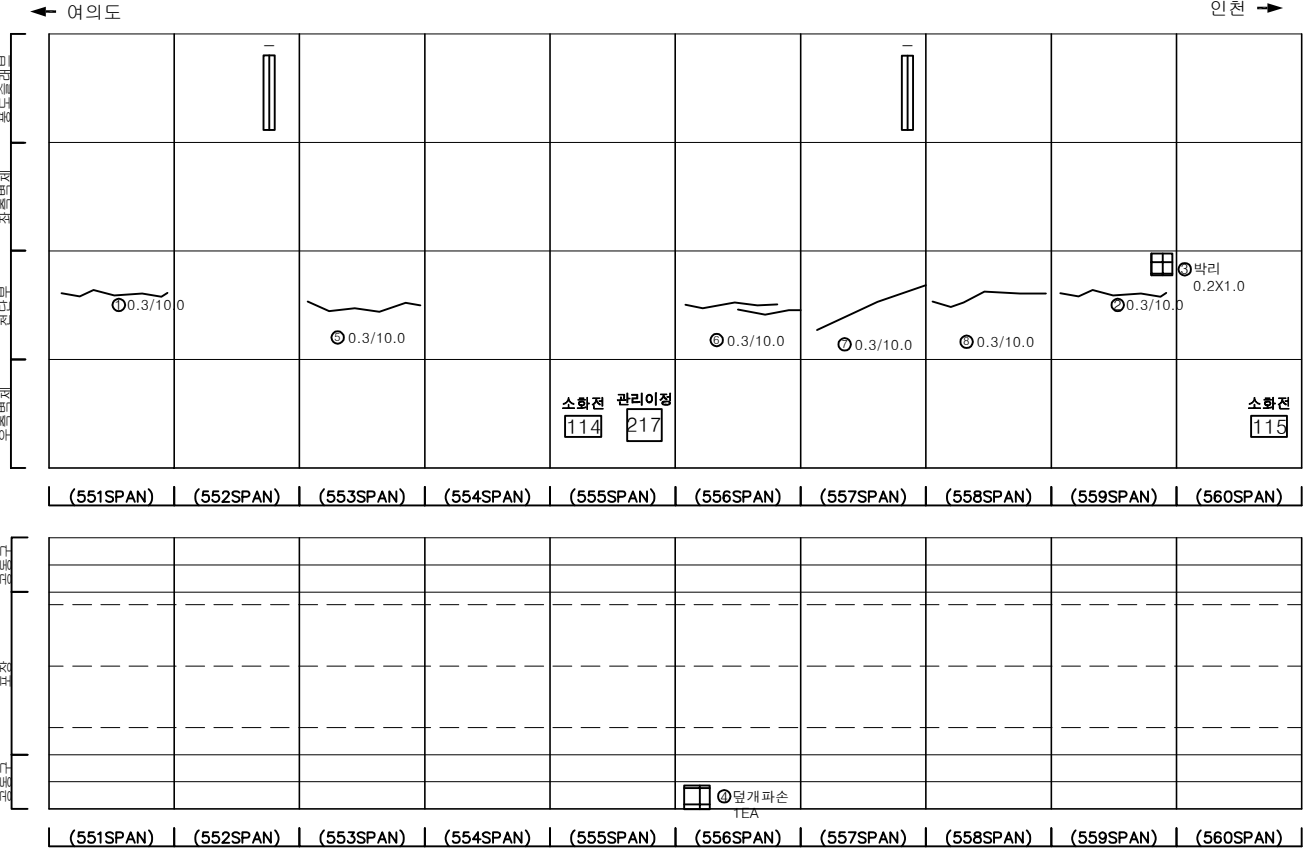

KEY PLAN

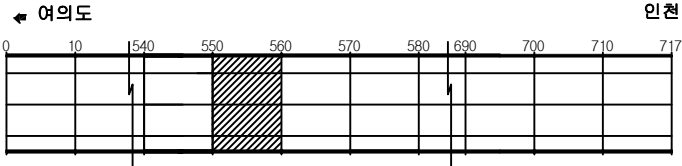

SECTION

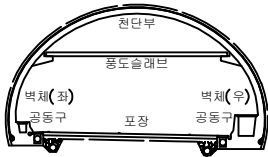


범례

	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 551~560구간
도 면 번호	56

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 561~570구간)



손 상 물 량 표

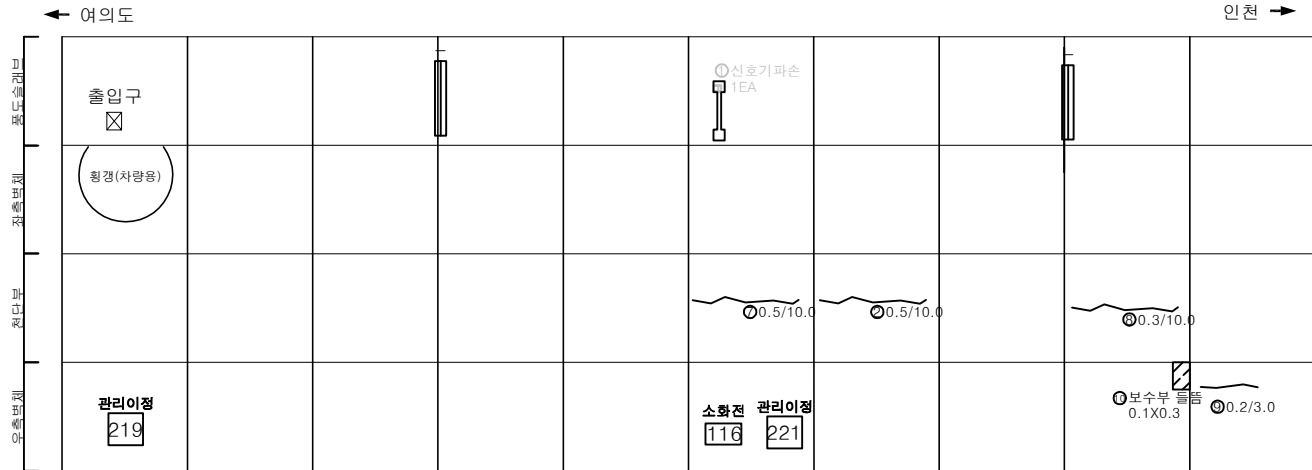[illegible]


(561SPAN)	(562SPAN)	(563SPAN)	(564SPAN)	(565SPAN)	(566SPAN)	(567SPAN)	(568SPAN)	(569SPAN)	(570SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

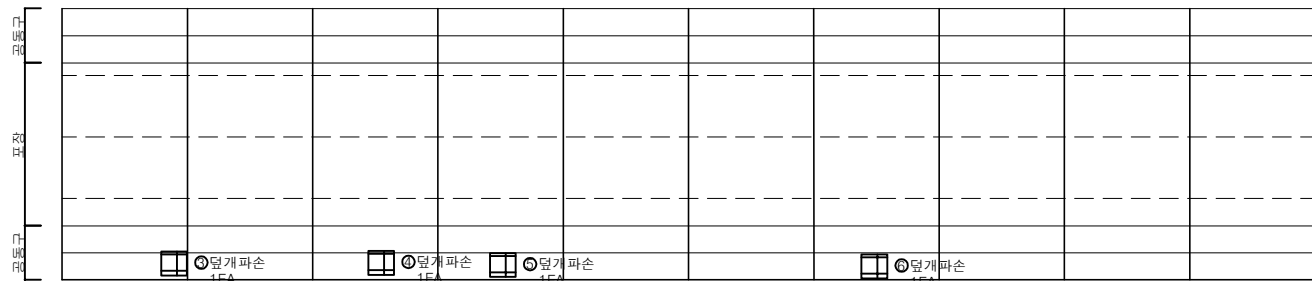

(561SPAN)	(562SPAN)	(563SPAN)	(564SPAN)	(565SPAN)	(566SPAN)	(567SPAN)	(568SPAN)	(569SPAN)	(570SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

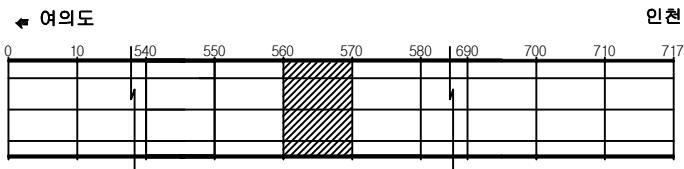

SECTION

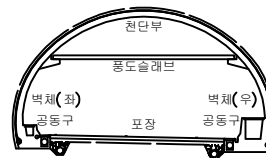


75	2
----	---


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 561~570구간 도 면 번 호 57
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	공동구	S 571	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 572	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 576	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22상	공동구	S 576	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	23상	측벽부	S 572	균열(폭0.3mm미만)	0.2	3.0	-	m	1	3.00	
6	23상	측벽부	S 572	균열(폭0.3mm미만)	0.2	0.5	-	m	2	1.00	
7	23상	천단부	S 580	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
8	23상	천단부	S 580	균열(폭0.3mm이상)	0.3	5.0	-	m	1	5.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

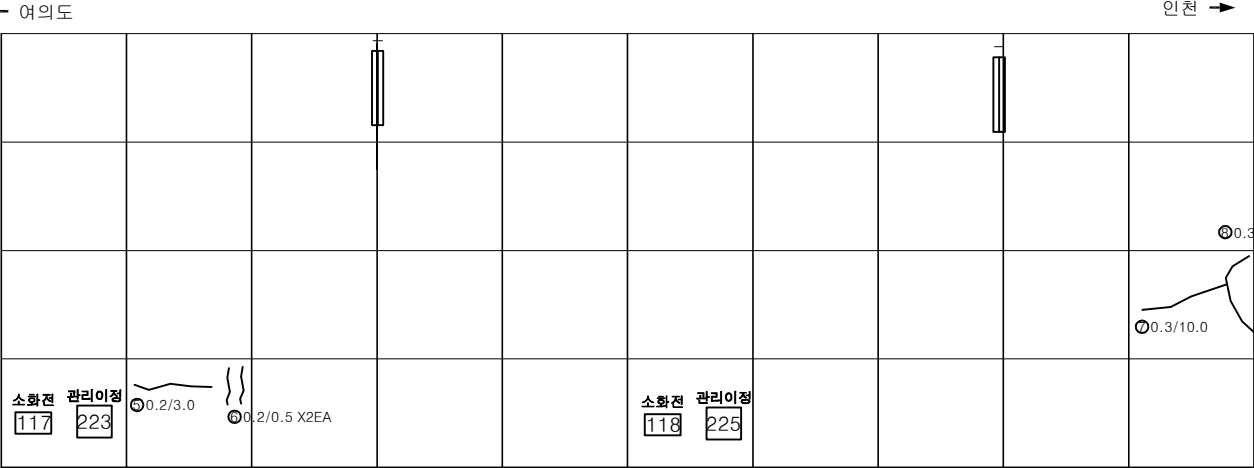


(571SPAN) | (572SPAN) | (573SPAN) | (574SPAN) | (575SPAN) | (576SPAN) | (577SPAN) | (578SPAN) | (579SPAN) | (580SPAN)

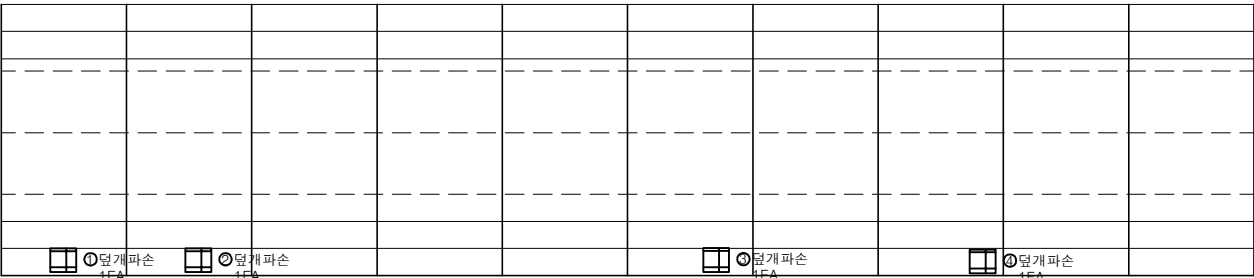


(571SPAN) | (572SPAN) | (573SPAN) | (574SPAN) | (575SPAN) | (576SPAN) | (577SPAN) | (578SPAN) | (579SPAN) | (580SPAN)

KEY PLAN

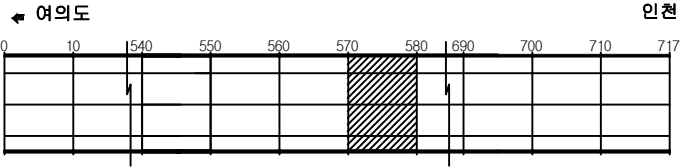

SECTION

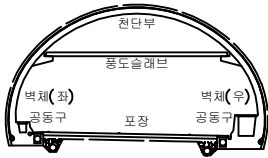





범례

	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 571~580구간
도 면 번호	58




ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 581~590구간)

손 상 물 량 표

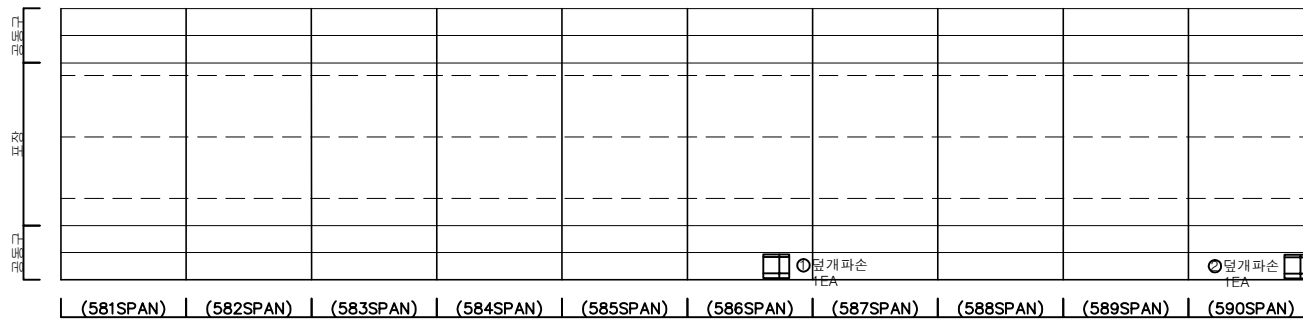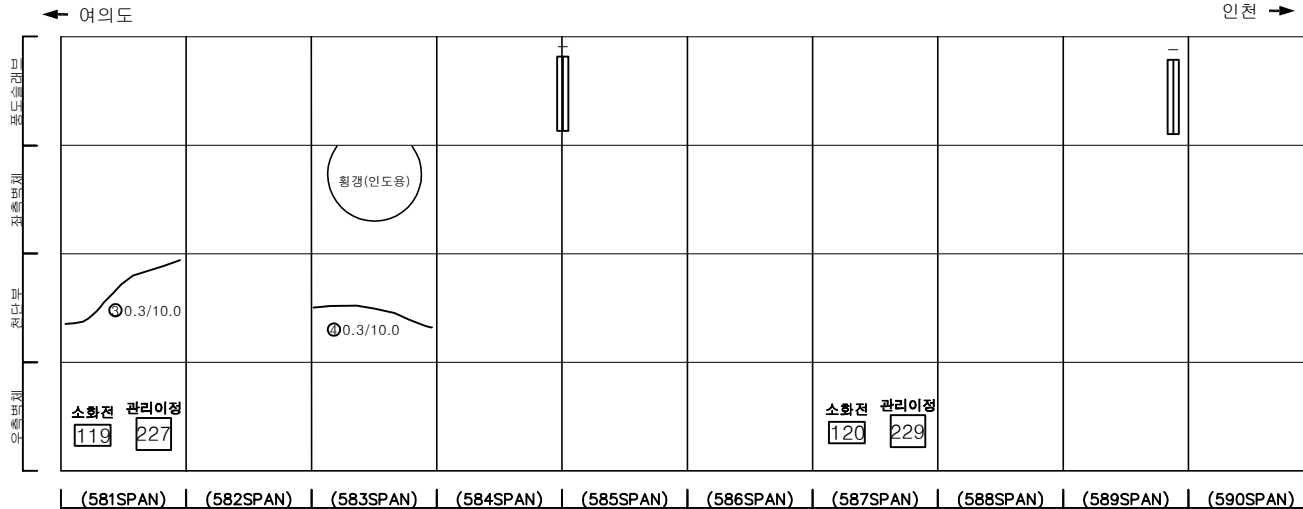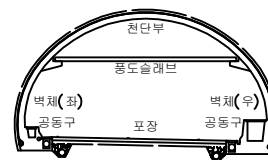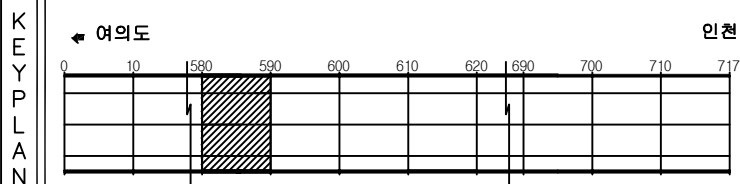
[illegible]

문				발 주 처
	균열	팽창균열	재료분리	서울특별시공사
				용역명
	전기, 광동	바리, 파손	채수	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
				
	누수, 습윤부	배터	퇴적물	
				도면명
철근노출	점하	열화	신월여의지하도로-인천방향 NATM 581~590구간	
				도면번호
부식	좌굴, 변형	기타	59	

손 상 물 량 표

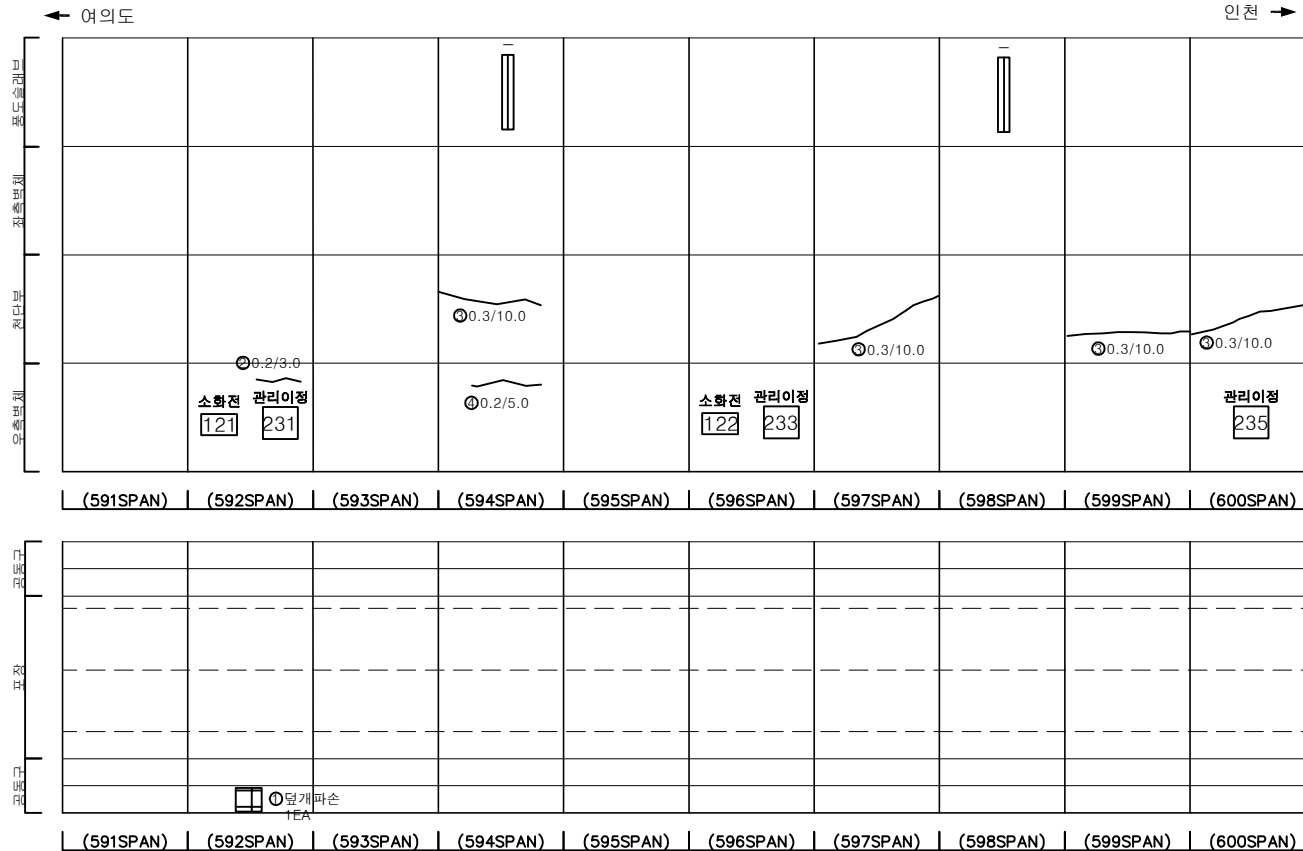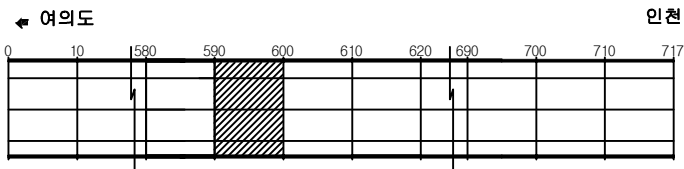[illegible]

SECTION



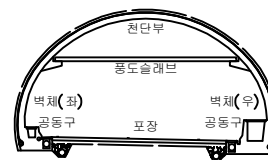


五五


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	60

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 601~610구간)

손 상 물 량 표

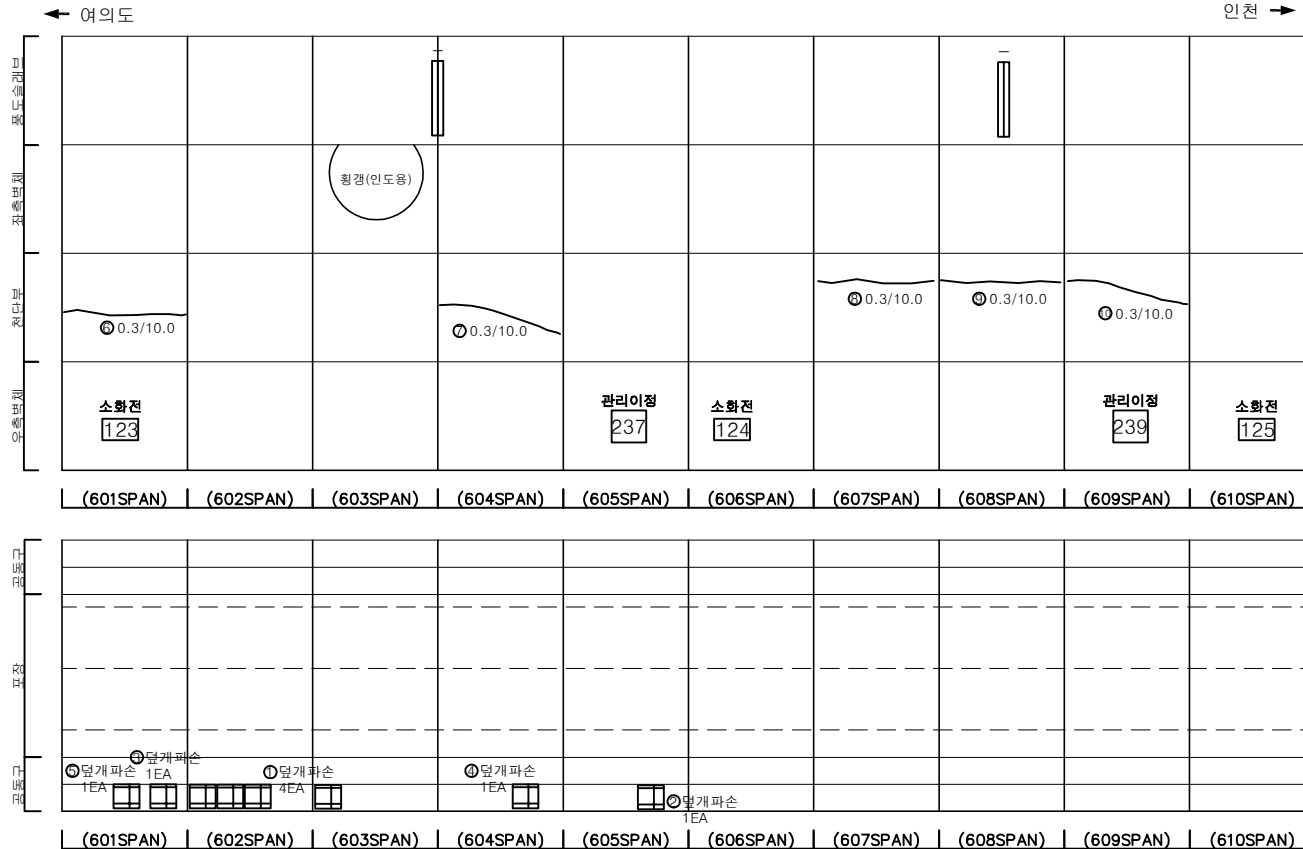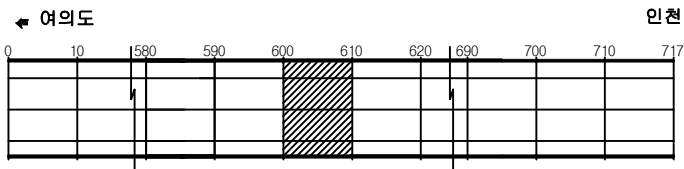[illegible]

SECTION

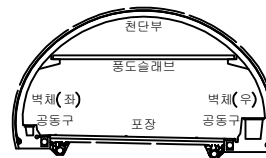


五	2
---	---


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 601~610구간 도 면 번 호 61
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 612	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
2	22상	공동구	S 611	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 615	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	23하	천단부	S 611	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	23하	천단부	S 613	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	23하	천단부	S 616	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7	23하	천단부	S 620	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

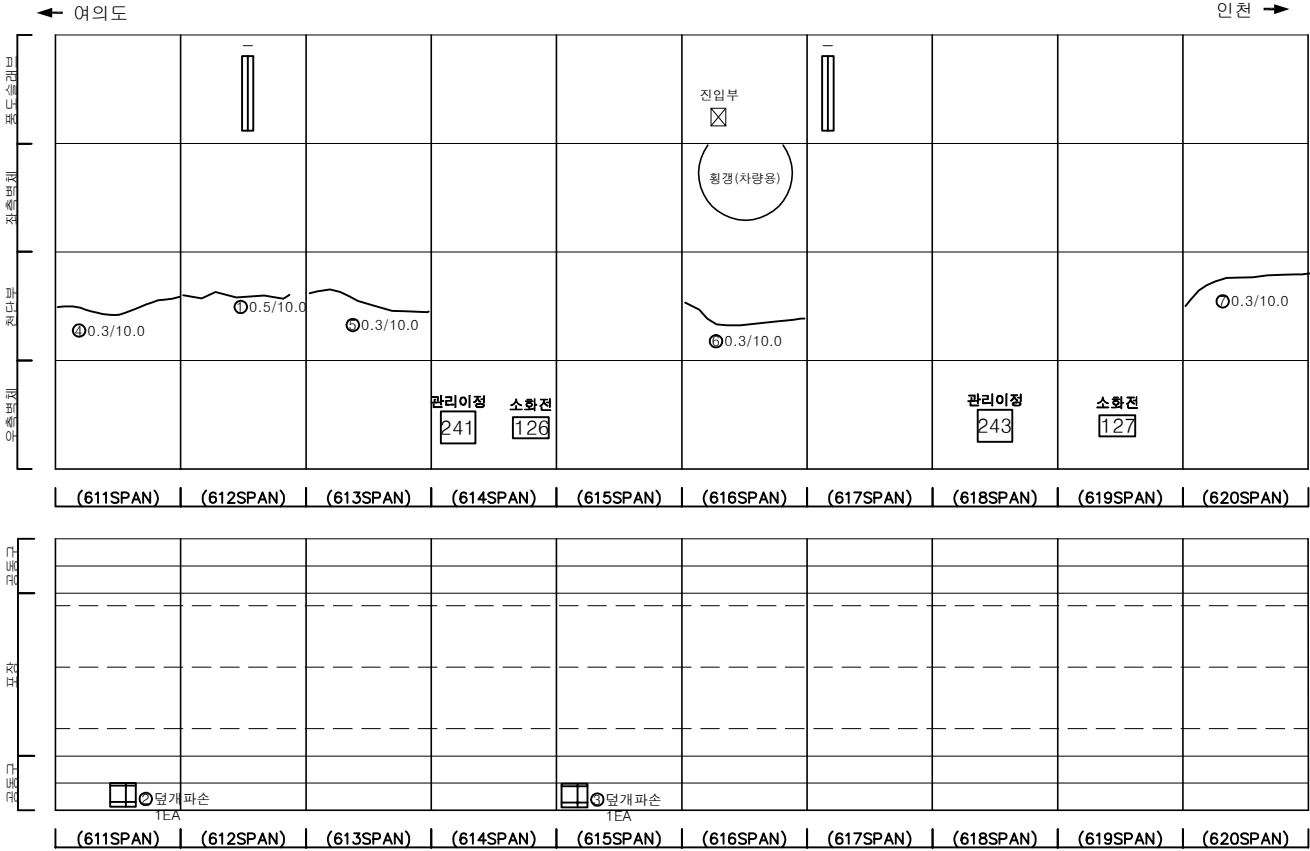

KEY PLAN

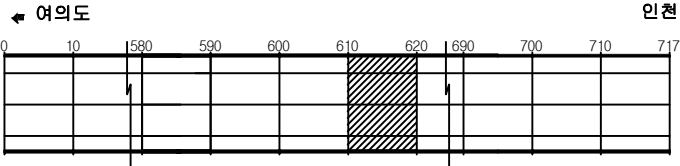

SECTION

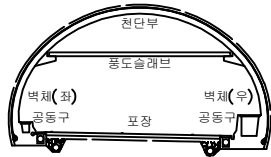

범례

	균열		망상균열		재료분리
	전치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 611~620구간
도면번호	62

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 621~630구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

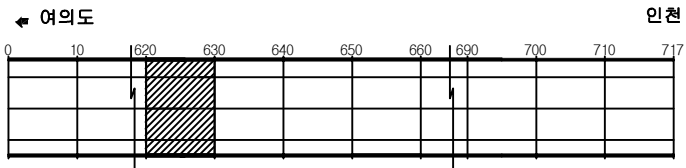

SECTION

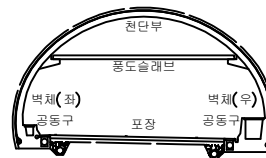


30	31
----	----


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 621~630구간 도 면 번 호 63

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 640	공동구덮개파손	-	-	-	EA	2	2.00	
2	23하	천단부	S 631	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
3	23하	천단부	S 633	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
4	23하	천단부	S 638	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

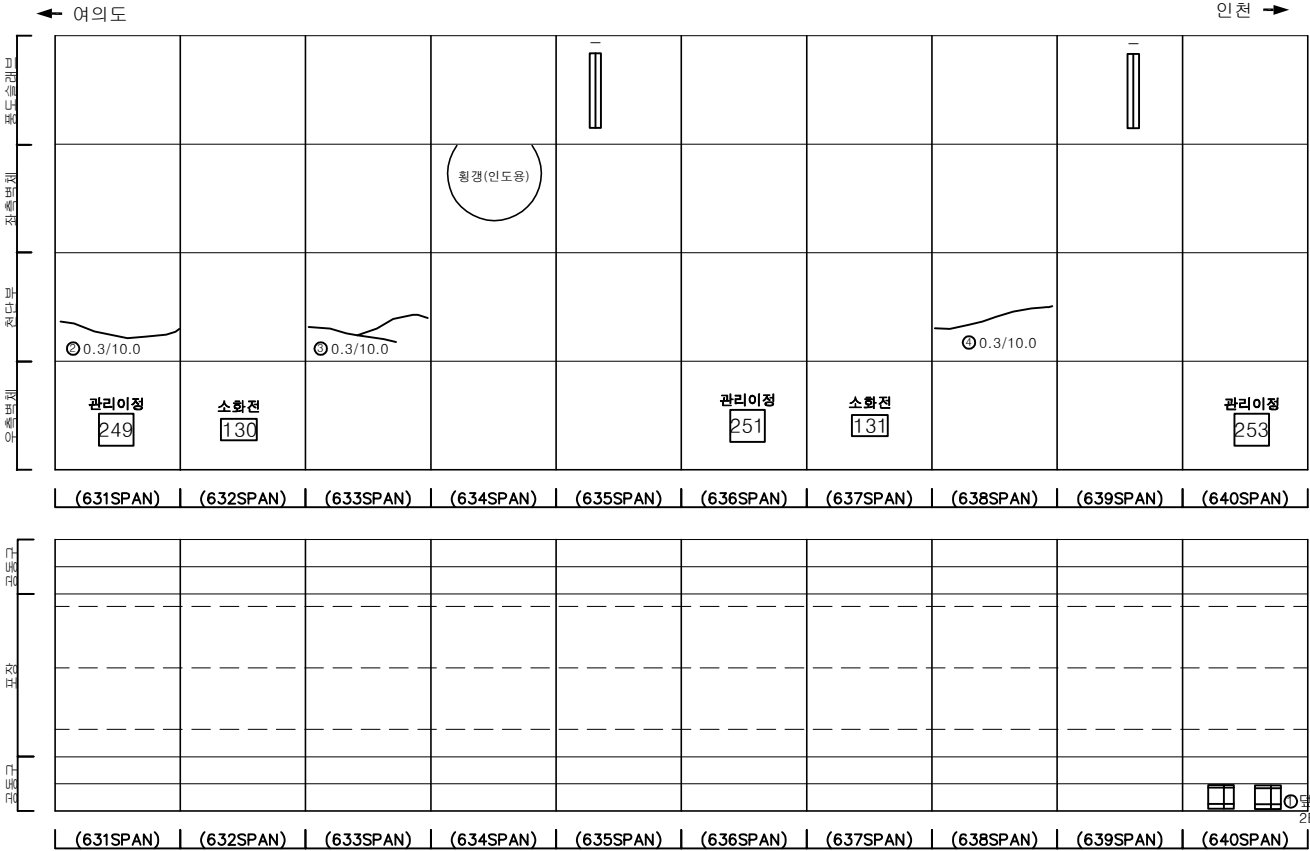

KEY PLAN

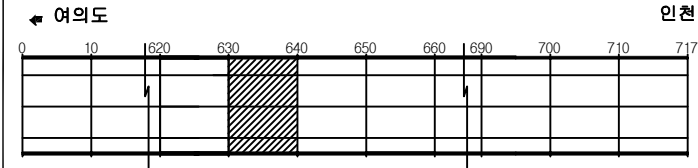

SECTION

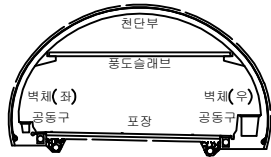


범례

	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	월근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 631~640구간
도면번호	64

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 646	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 650	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22하	공동구	S 648	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	23상	공동구	S 646	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	23하	천단부	S 644	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	23하	천단부	S 645	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7	23하	천단부	S 647	균열(폭0.3mm이상)	0.3	6.0	-	m	1	6.00	
8	23하	천단부	S 648	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
9	23하	천단부	S 650	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

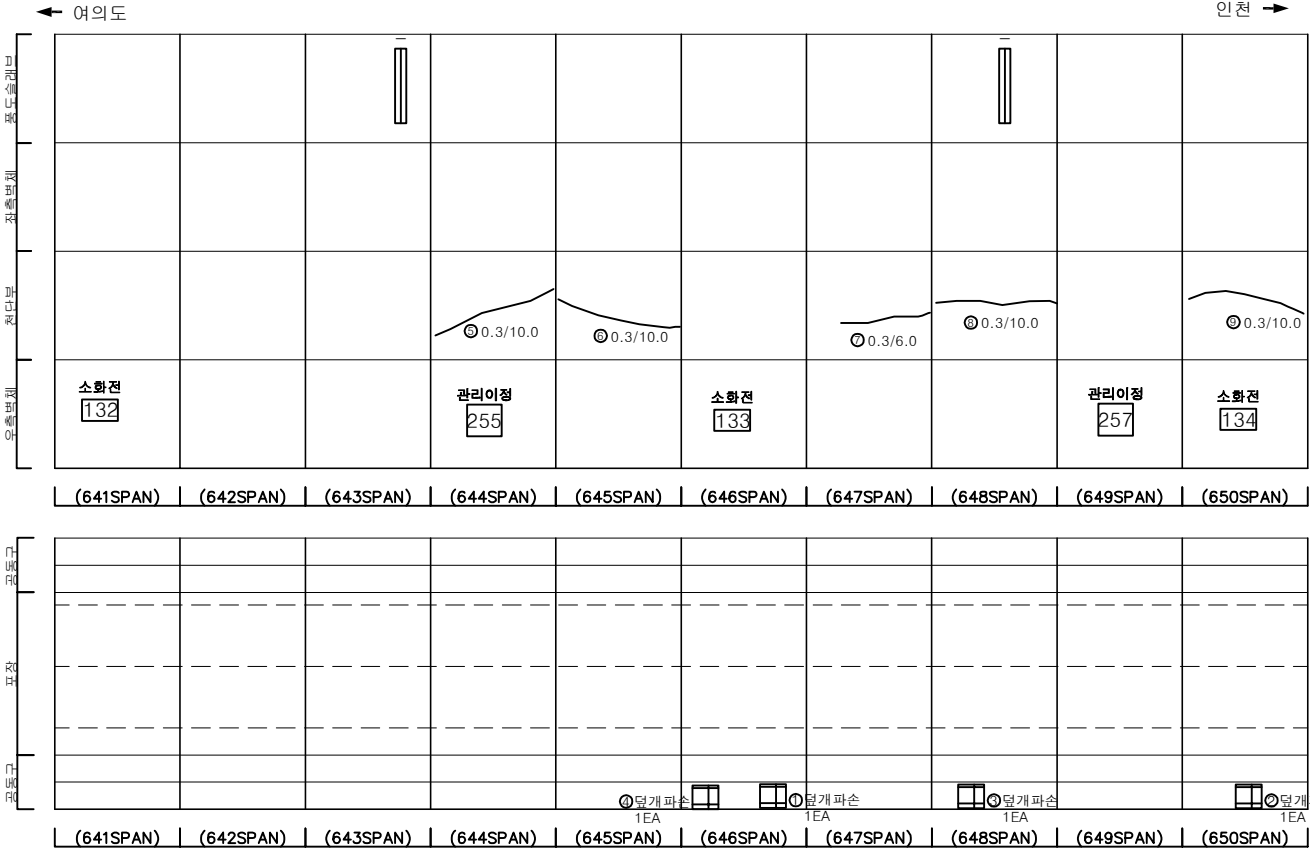

KEY PLAN

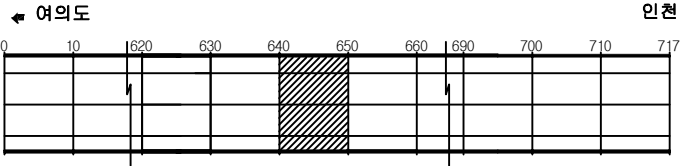

SECTION

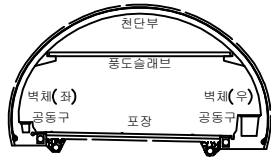




범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 641~650구간
도면번호	65

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 651~660구간)

손 상 물 량 표

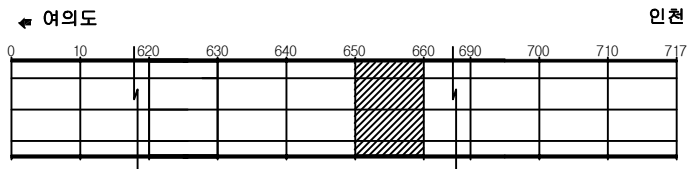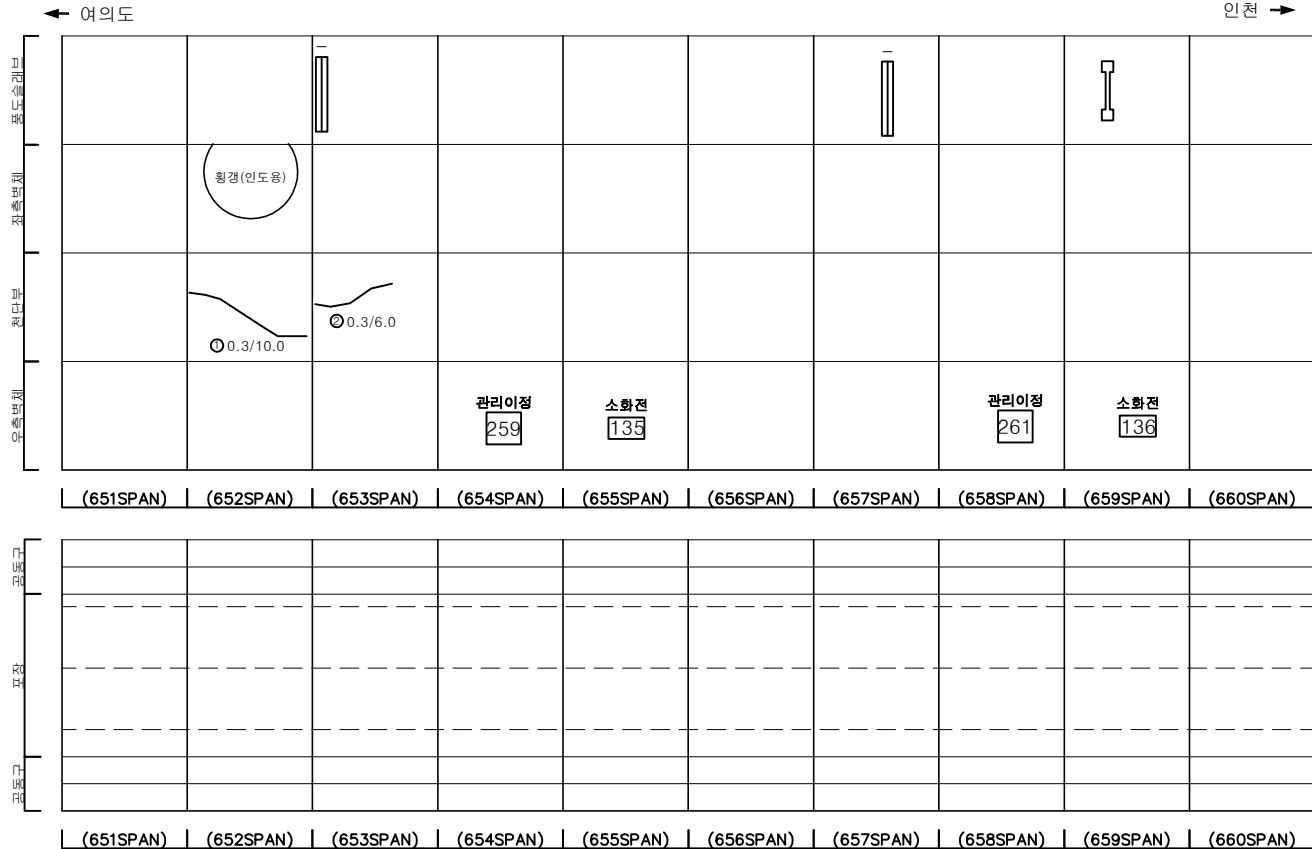

SECTION

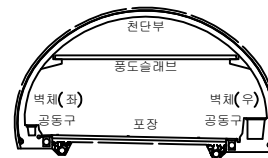


75	75
----	----


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 661~670구간)



손 상 물 량 표

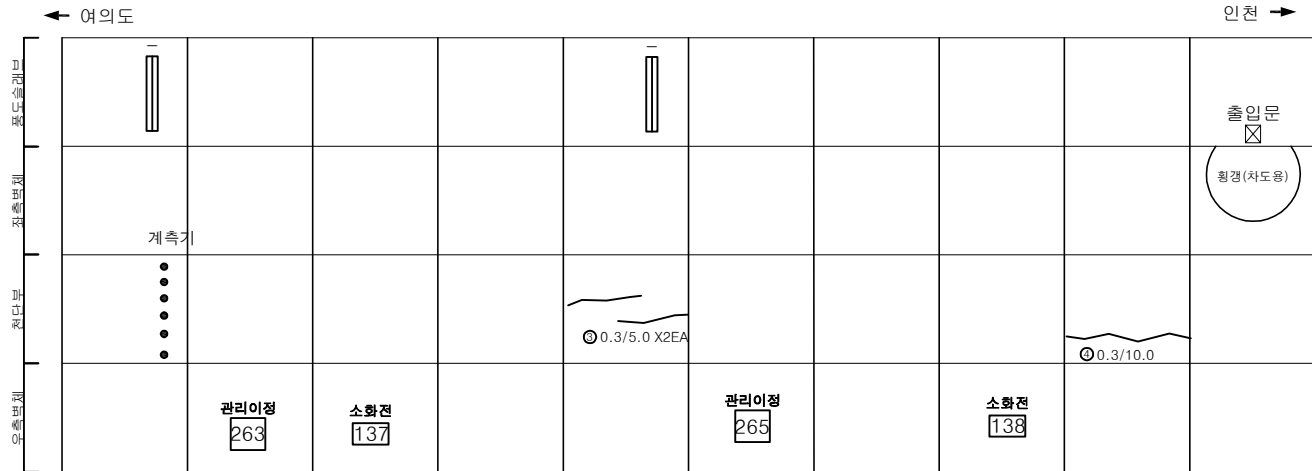

(661SPAN)	(662SPAN)	(663SPAN)	(664SPAN)	(665SPAN)	(666SPAN)	(667SPAN)	(668SPAN)	(669SPAN)	(670SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

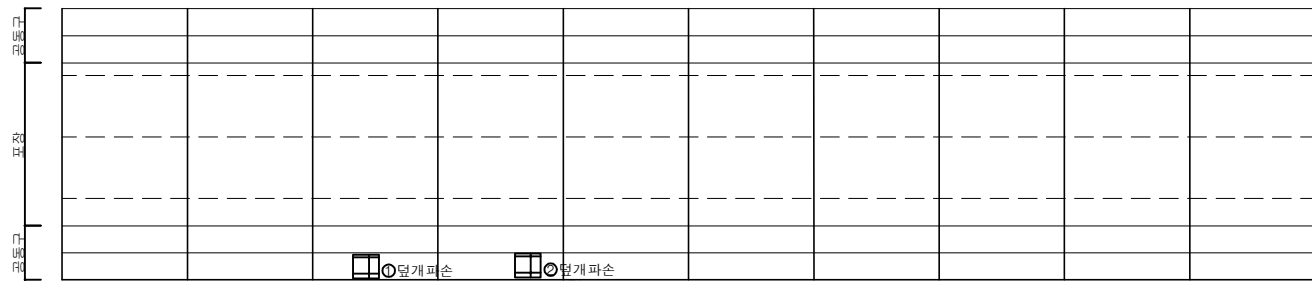

(661SPAN) | (662SPAN) | (663SPAN) | (664SPAN) | (665SPAN) | (666SPAN) | (667SPAN) | (668SPAN) | (669SPAN) | (670SPAN)

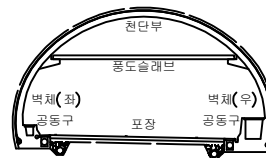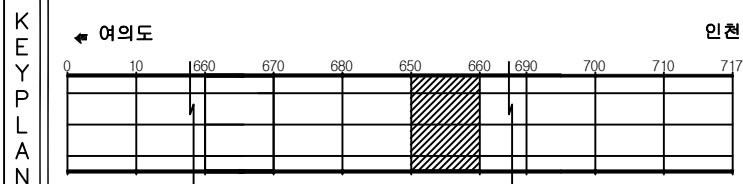

문				발 주 처
	균열	팽창균열	재료분리	서울특별시회사
				용역명
	전지, 광동	박리, 파손	채수	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
				
	누수, 습윤부	배터	퇴적물	
				도면명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로-인천방향 NATM 661~670구간	
				도면번호
부식	좌굴, 변형	기타	67	


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 671~680구간)

손 상 물 량 표

KEY PLAN

[illegible]

SECTION

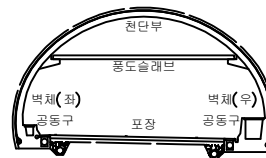


7	1
---	---


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 671~680구간 도 면 번 호 68

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	23상	공동구	S 682	공동구덮개탈락	-	-	-	EA	1	1.00	
2	23상	공동구	S 685	공동구덮개탈락	-	-	-	EA	1	1.00	
3	23하	공동구	S 681	공동구덮개탈락	-	-	-	EA	1	1.00	
4	23하	천단부	S 685	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	23하	천단부	S 687	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

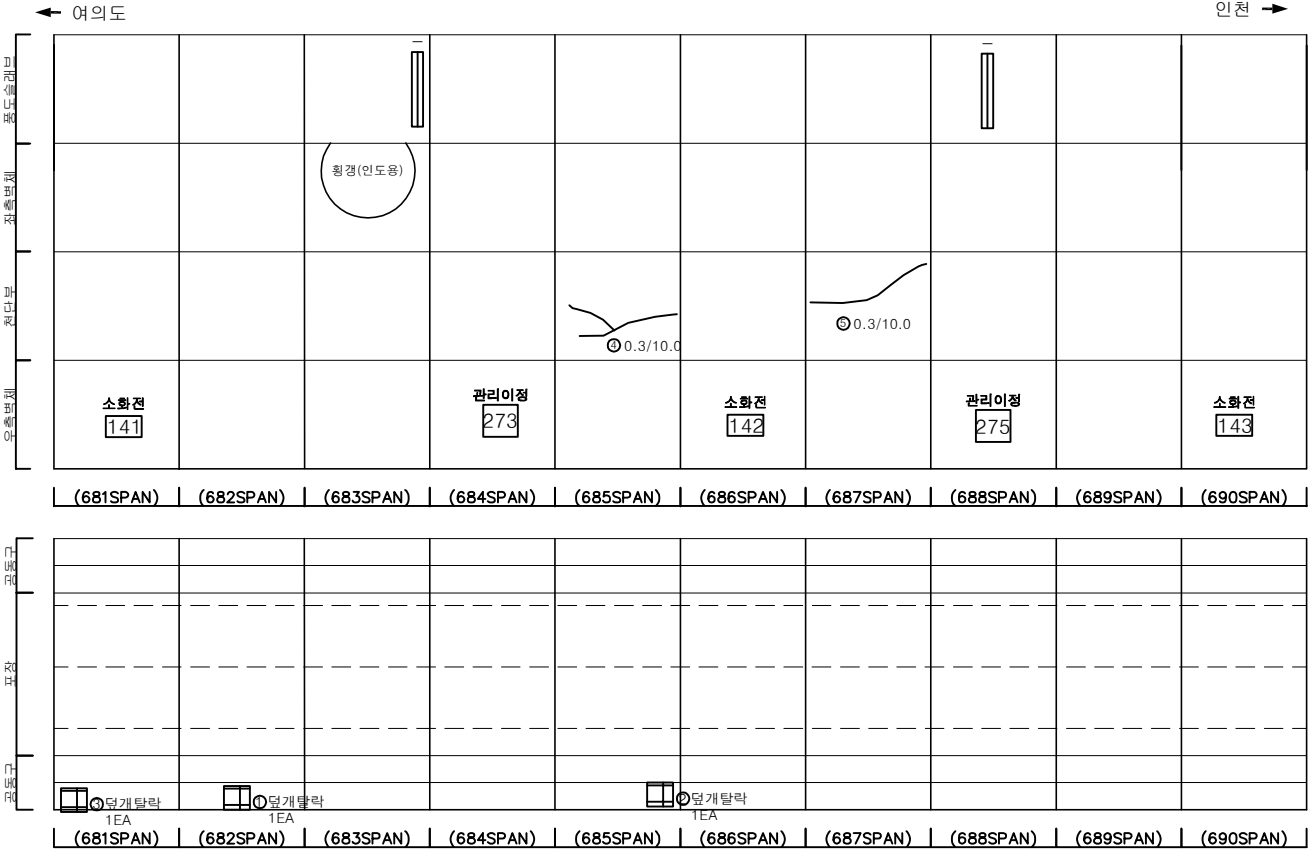

KEY PLAN

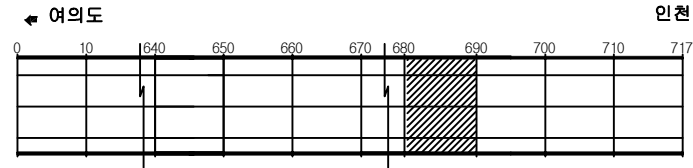

SECTION

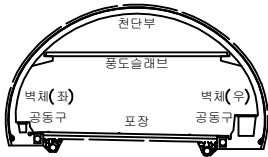



범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 681~690구간
도면번호	69

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	공동구	S 693	공동구덮개파손	-	-	-	EA	2	2.00	
2	22상	공동구	S 697	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

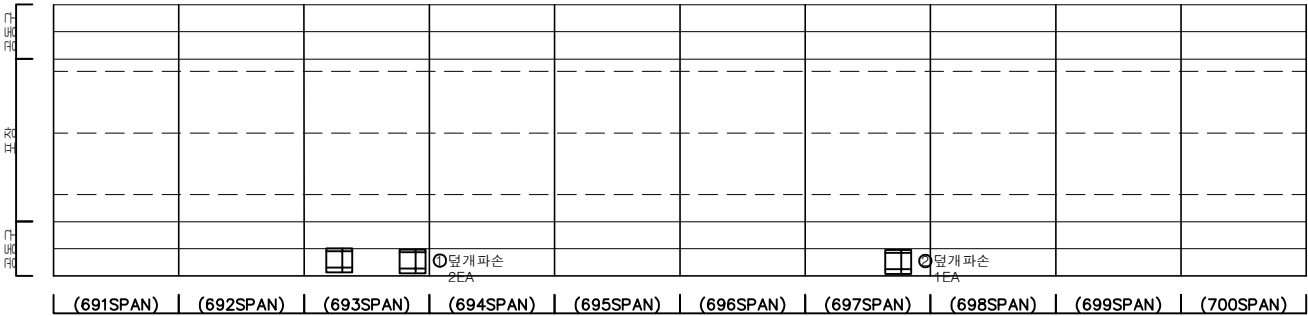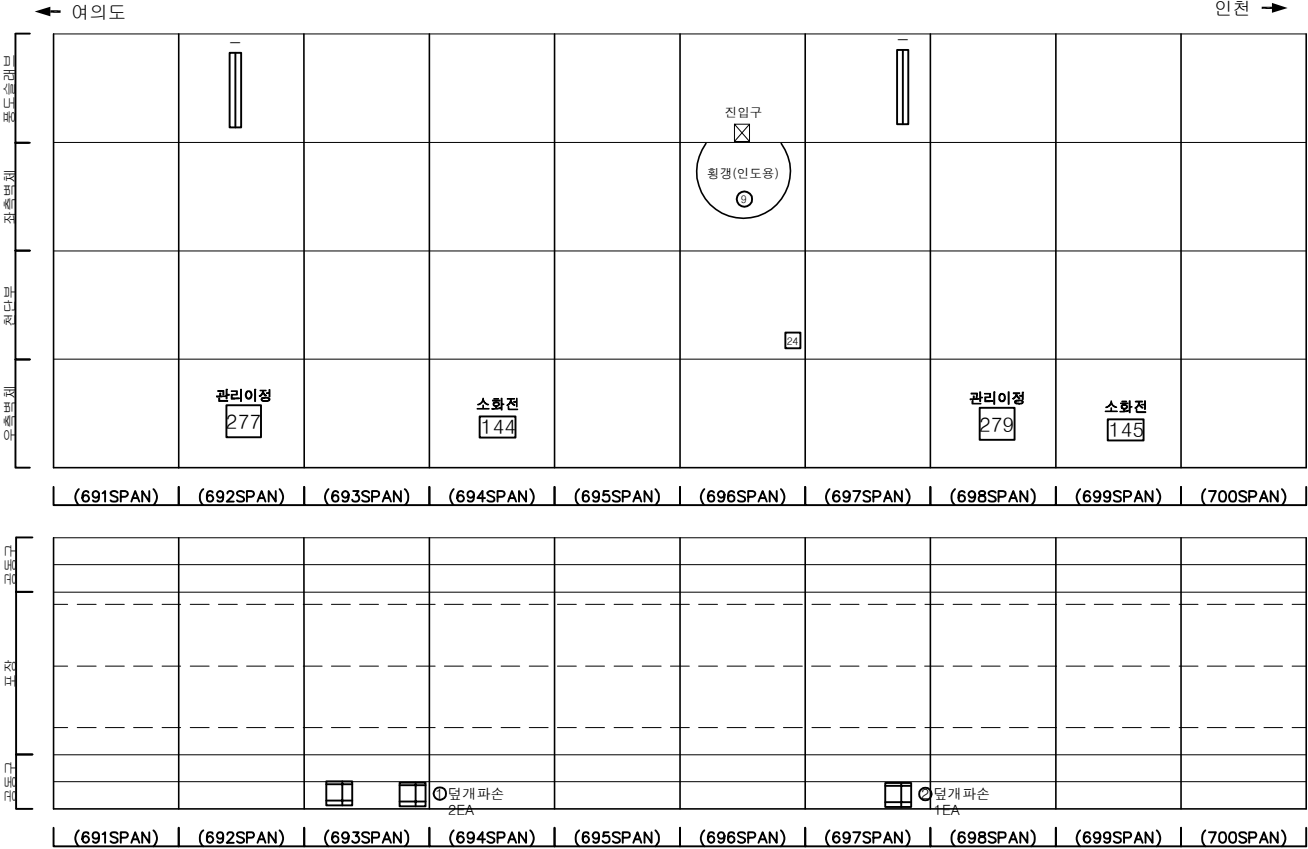

KEY PLAN

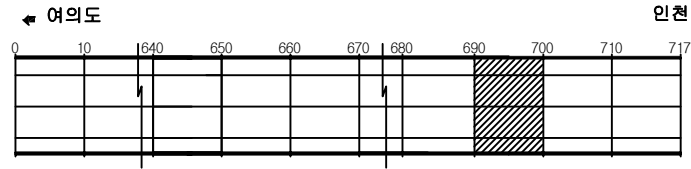

SECTION

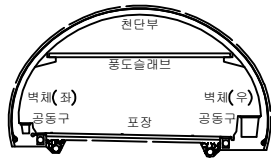


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 691~700구간
도면번호	70

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	S 703	박리	-	0.2	0.6	m ²	2	0.24	
2	22상	천단부	S 704	격벽파손	-	0.3	0.3	m ²	2	0.18	
3	22하	측벽부	S 708	박리	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

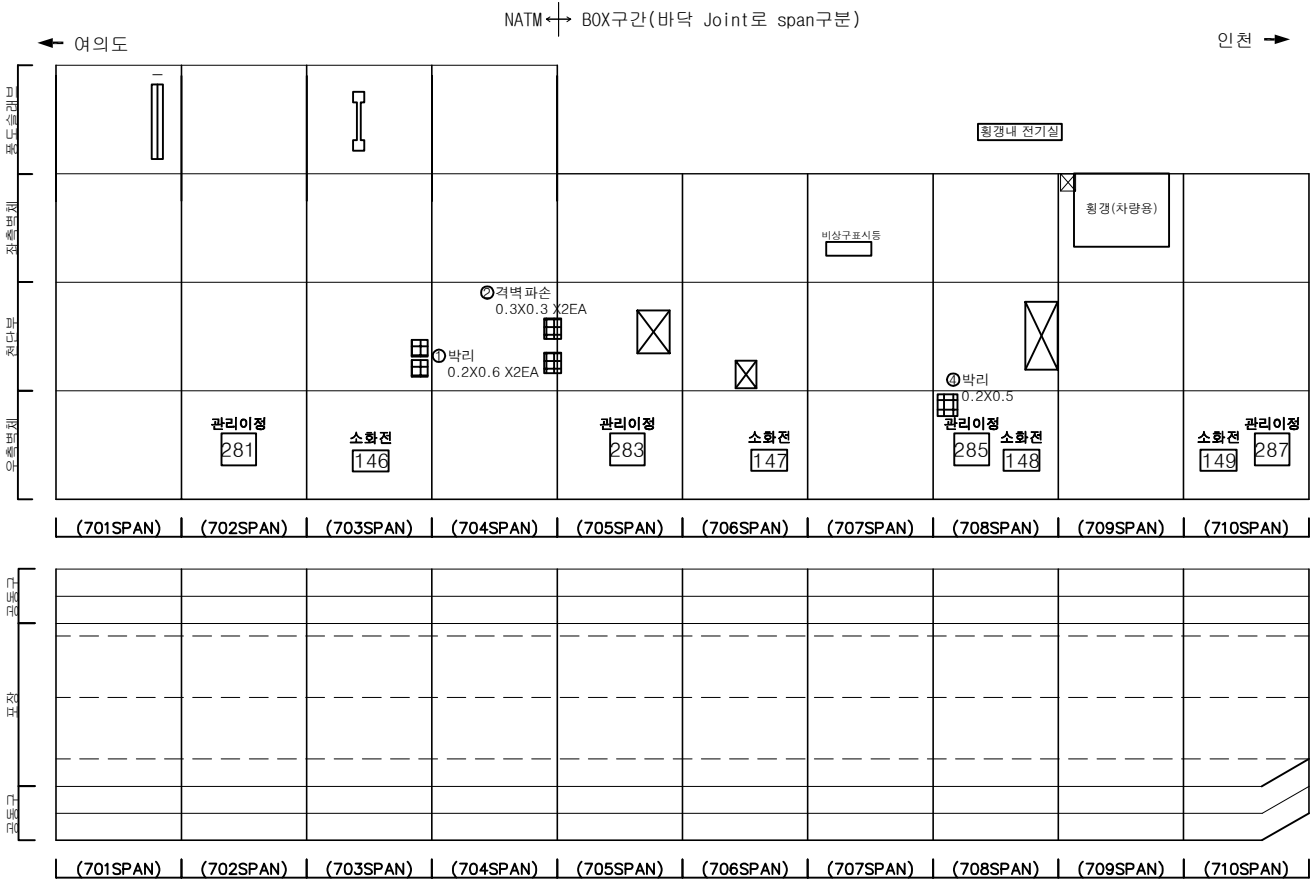

KEY PLAN

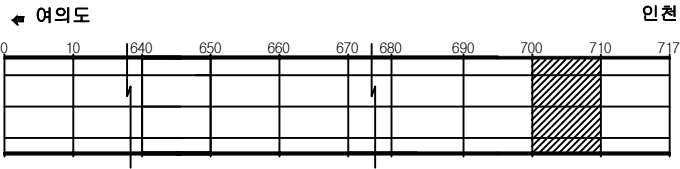

SECTION

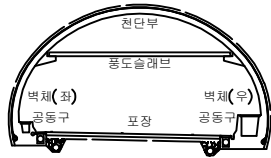

범
례

	균 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽 폐		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 701~704, BOX 705~710구간
도 면 번호	71

손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22하	측벽부	S 710	백태	-	3.0	3.0	m ²	1	0.10	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도


인천 →

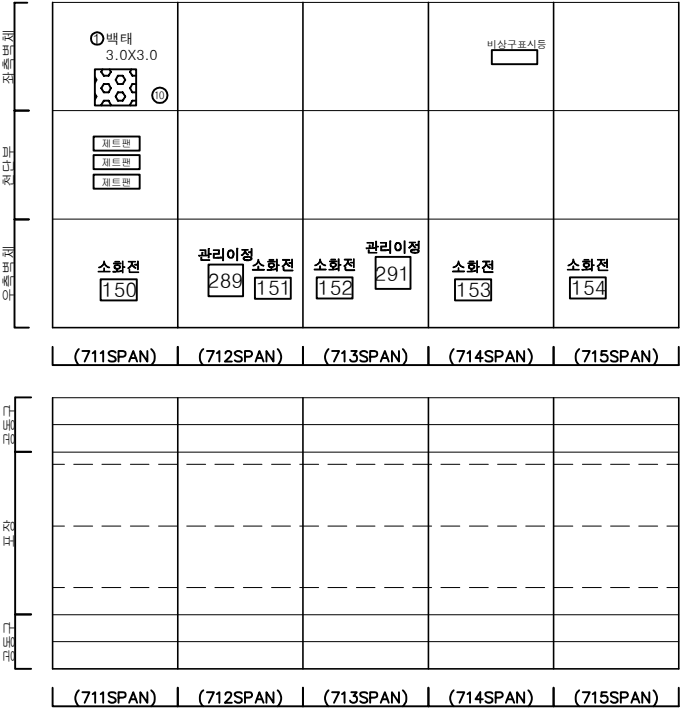


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

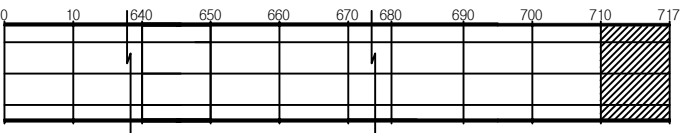

SECTION

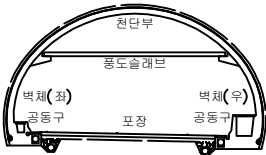

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 BOX 711~717구간
도면번호	72