

서부간선지하도로 정기 , 정밀안전점검 용역

외관조사망도


(서부간선지하도로 (일직방향))-2공구

서서울도시고속도로(주)


(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.5	-	2.50	m	1	2.50	22'상 보수
2	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
3	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
5	218	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	24'상 보수
6	218	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.5	-	0.50	m	3	1.50	24'상 보수
7	238	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	238	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	238	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	
10	238	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

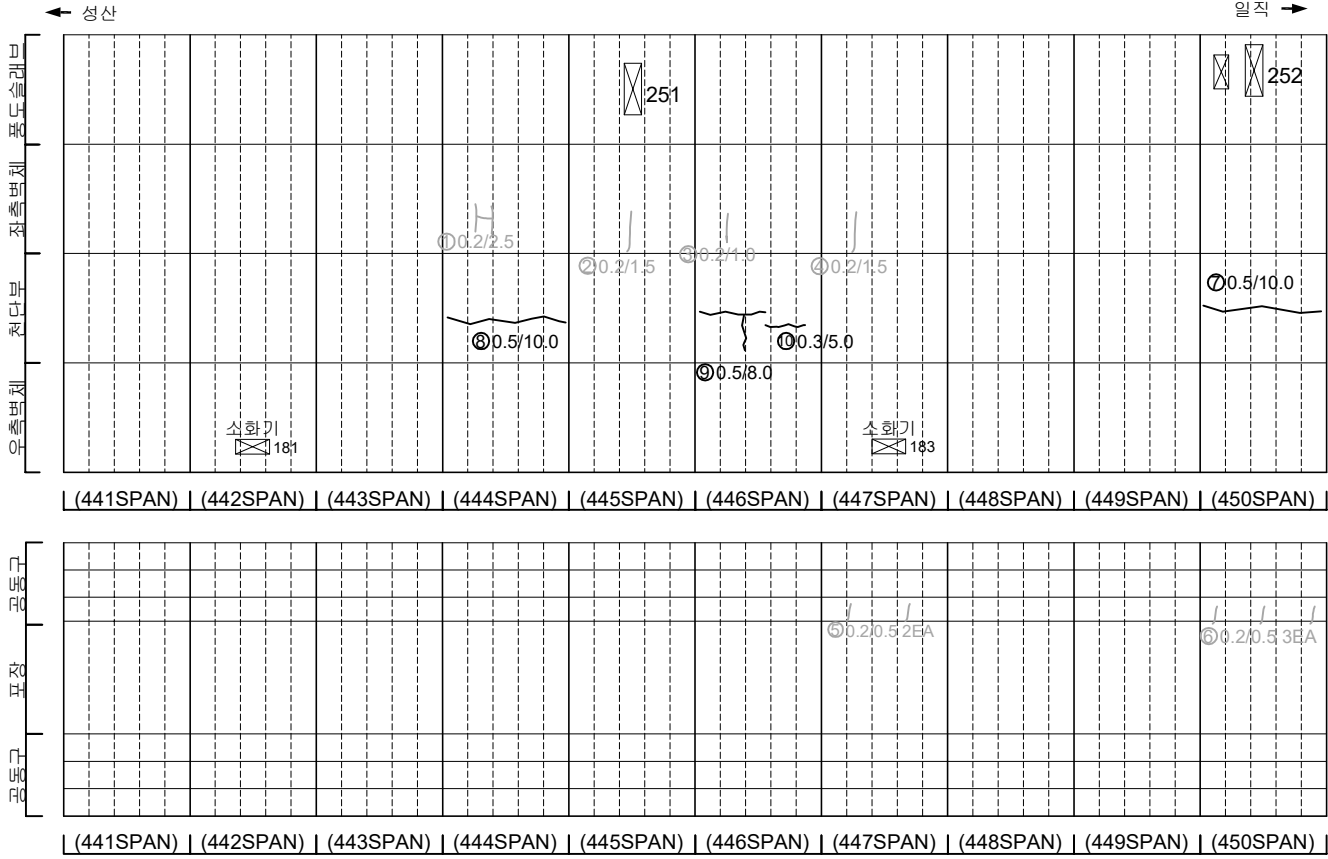

KEY PLAN

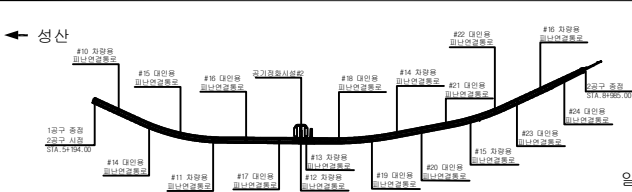

SECTION


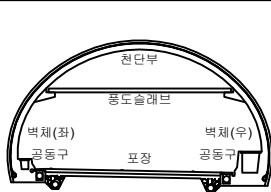


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 441~450구간(일직)
도 면 번호	01

손 상 물 량 표

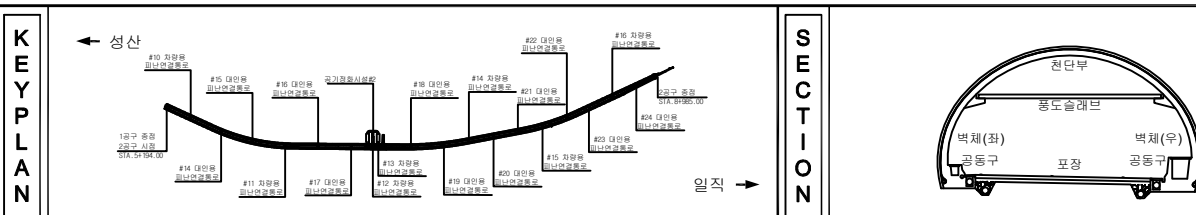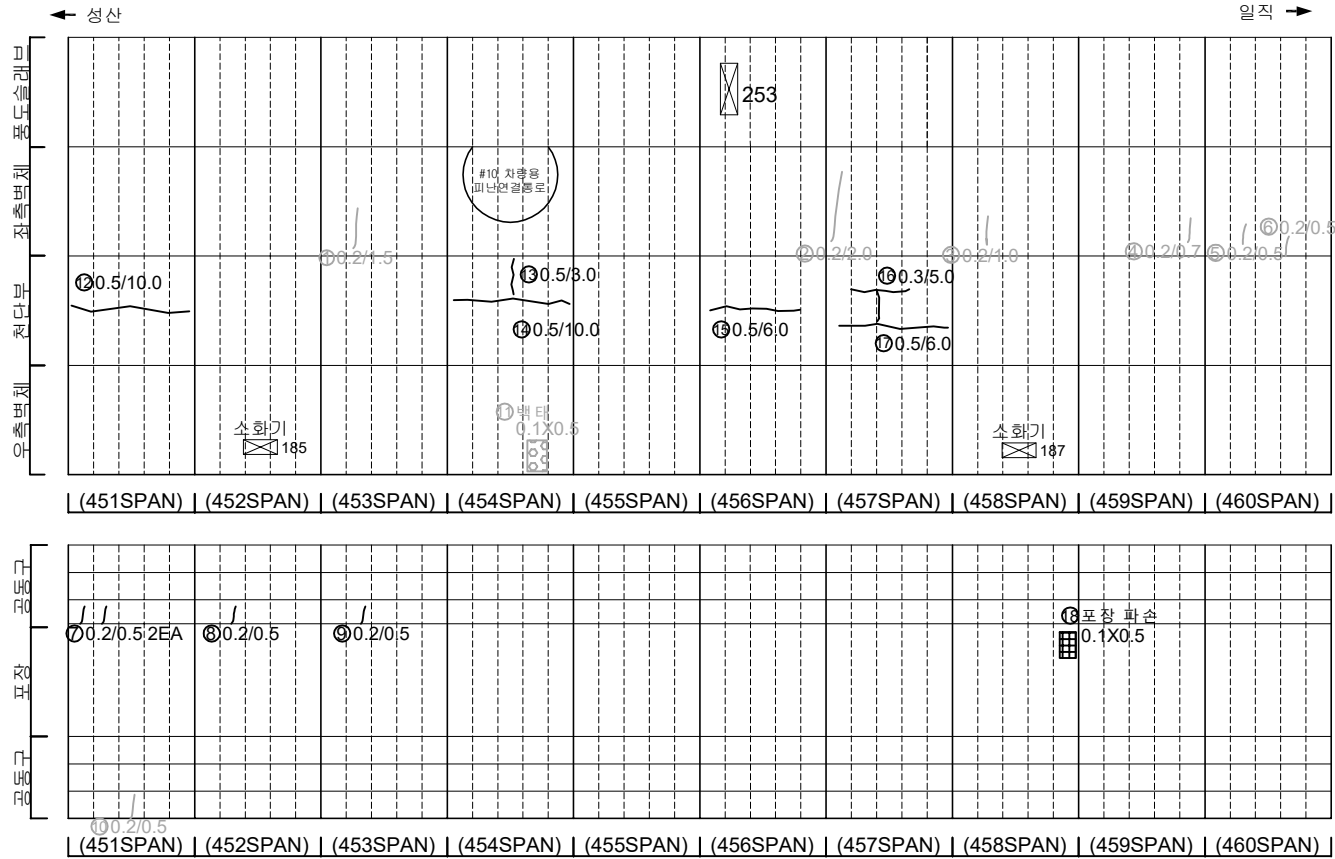[illegible]

지 능				발 주 처 서서물도시고속도로(주)
				용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
				
				도 면 명 서부간선지하도로 NATM 451~460구간(일직)
				도 면 번호 02
				

손 상 물 량 표




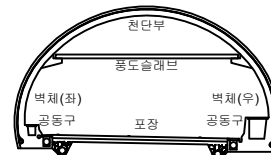
[illegible]


표 지 문		빈 칸		양상강철		재래블리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		면적, 건물		벽면, 파손		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		누수, 습윤부		포타		퇴적물	
		절근노출		침하		열화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 461~470구간(일직)
		부식		진동, 변형		기타	도면 번호 03

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.5	1.50	m ²	1	1.50	22'상 보수
2	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보수
5	21하	측벽부	재료분리	-	0.1	0.7	0.07	m ²	1	0.07	22'상 보수
6	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
7	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	22'상 보수
8	23상	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
9	23상	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11	23하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

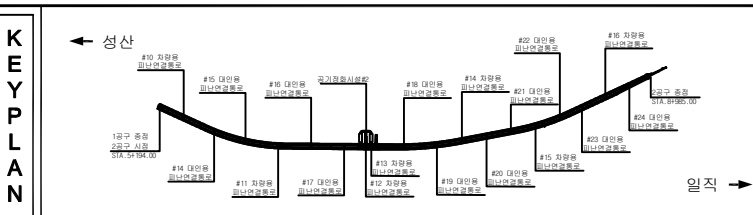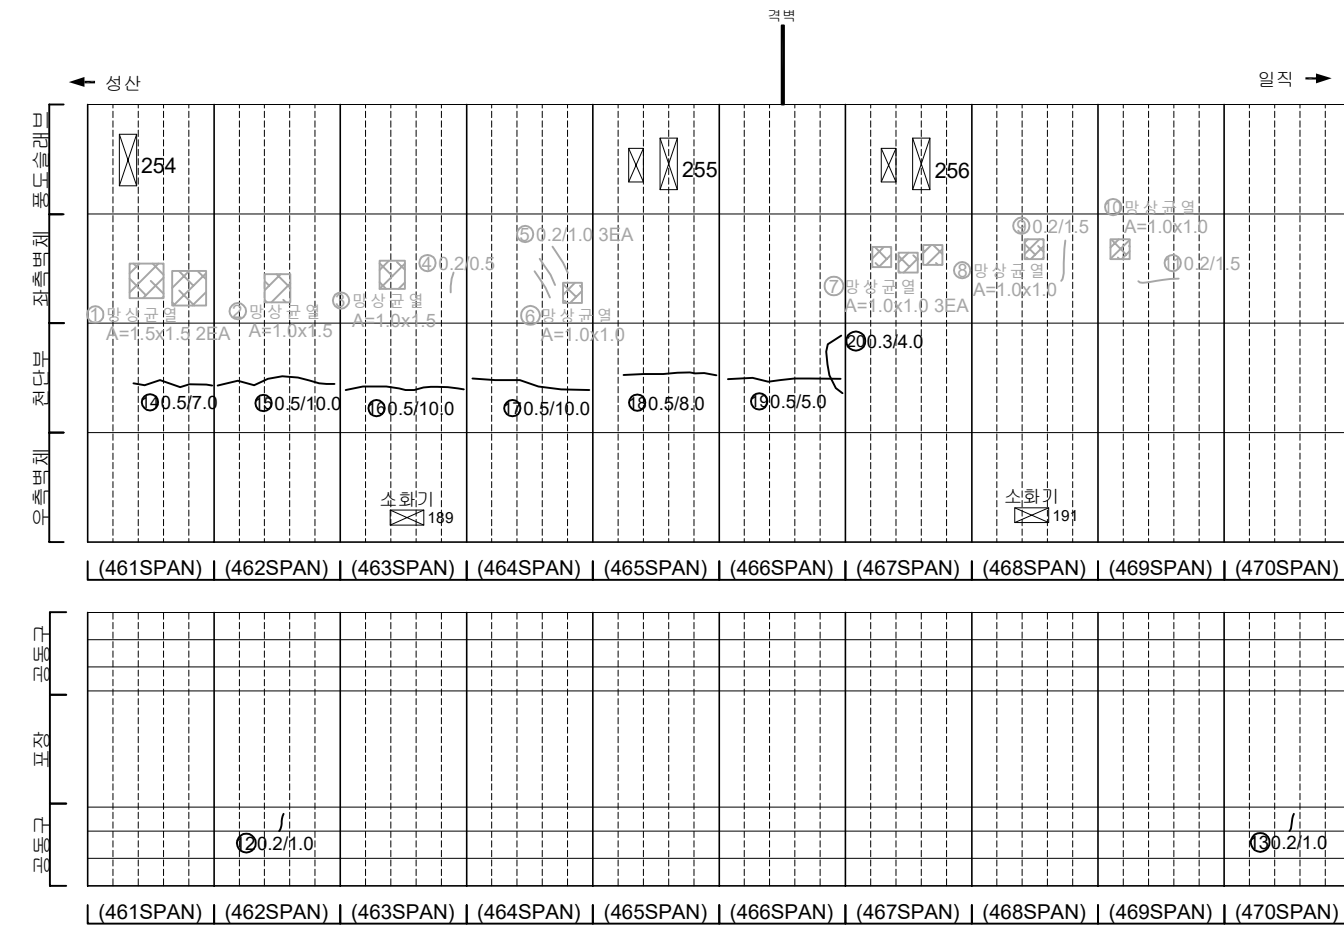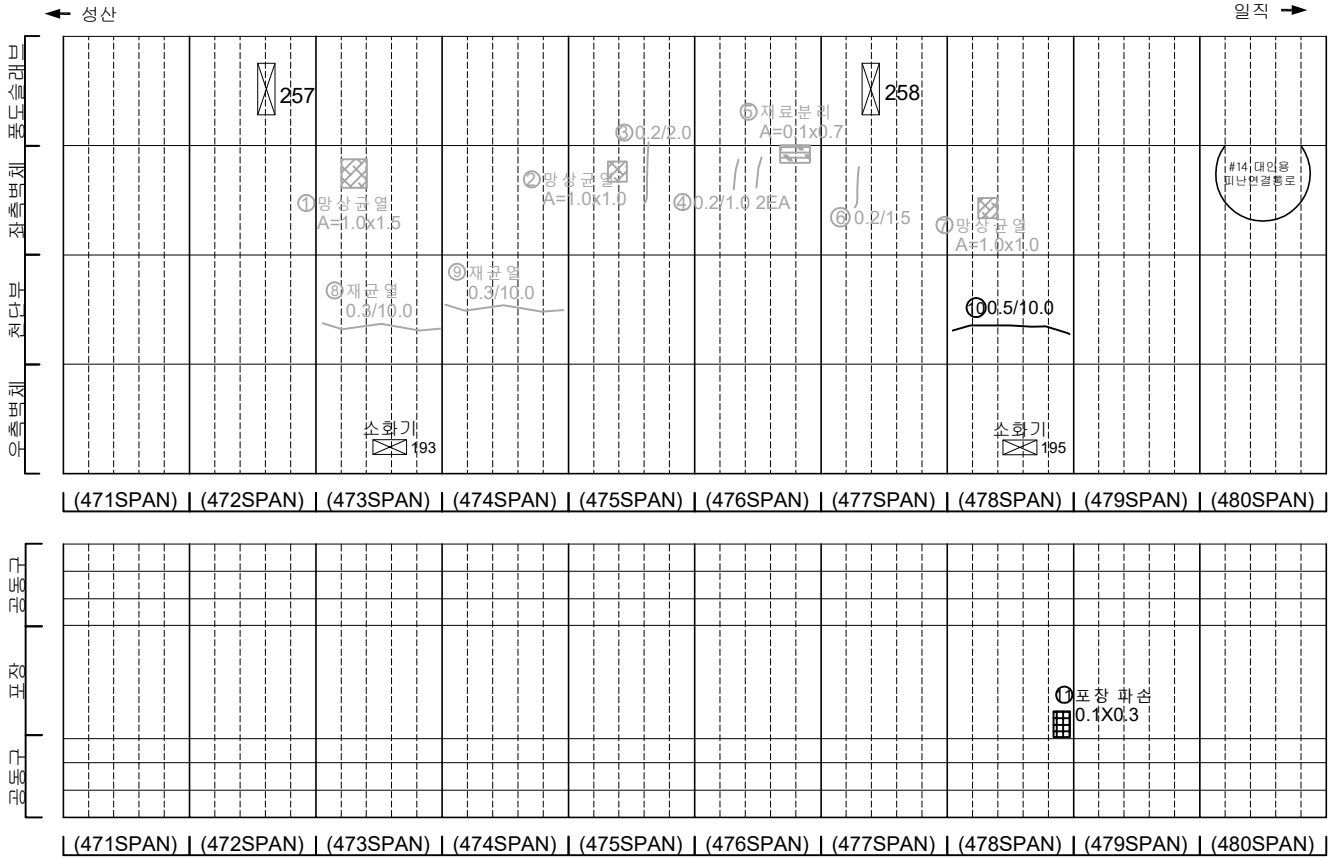

KEY PLAN

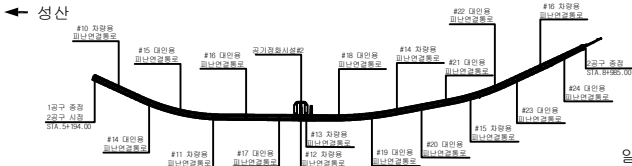

SECTION

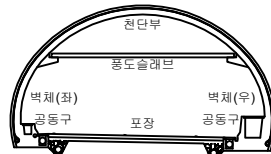


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박리		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 471~480구간(일직)
도 면 번호	04

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	21하	풍도슬래브	풍도슬래브 파손	-	0.1	0.1	0.01	m	1	0.01	23'하 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.2	-	0.20	m	1	0.20	23'하 보수
10	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
11	23상	측벽부	벽태	-	0.2	2.0	0.40	m	1	0.40	23'상 보수
12	23상	측벽부	벽태	-	0.2	2.0	0.40	m	1	0.40	23'상 보수
13	23상	측벽부	벽태	-	0.2	2.0	0.40	m	1	0.40	23'상 보수
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

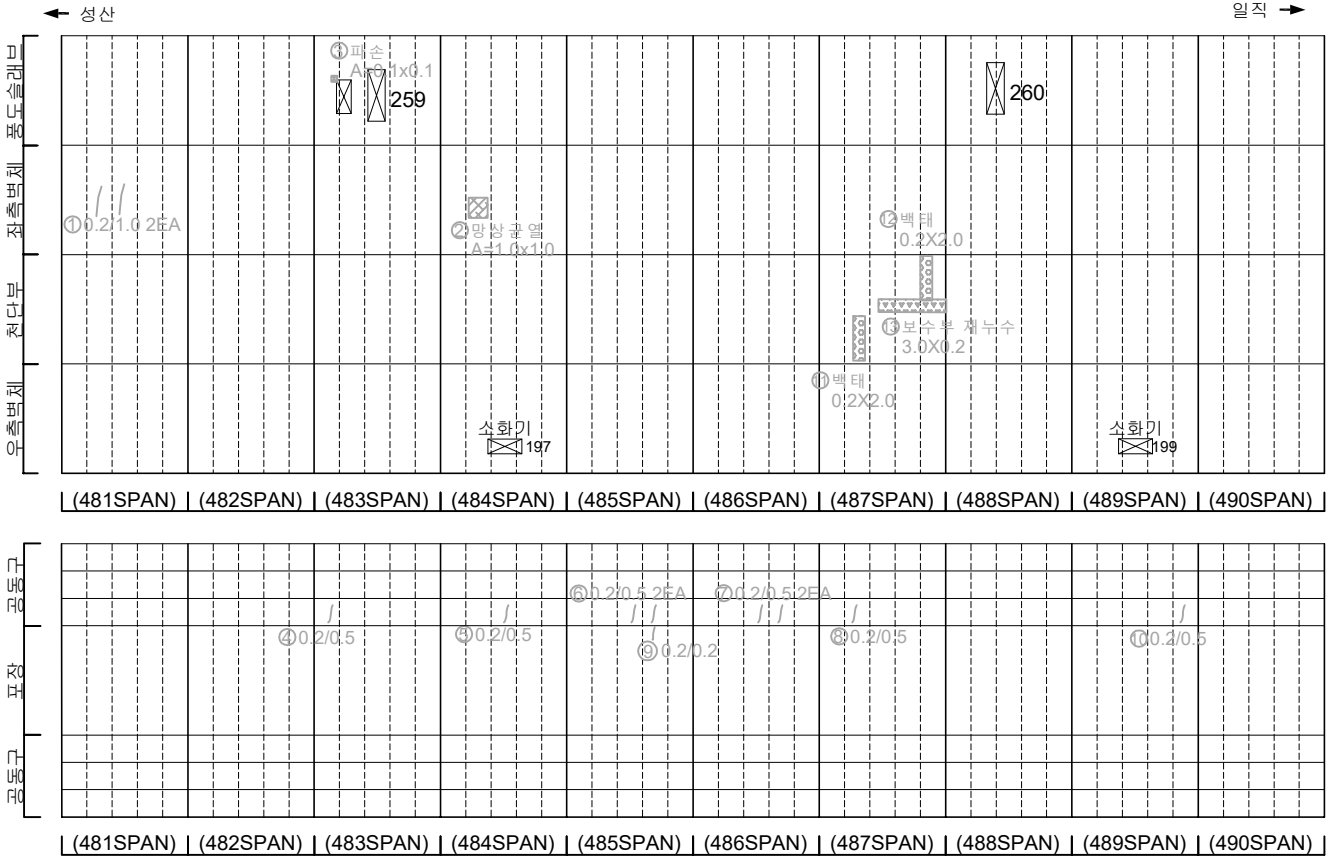

KEY PLAN

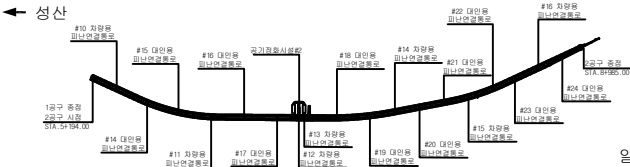

SECTION


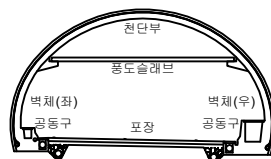


범례




균열	방상균열	재료분리
편치, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 481~490구간(일직)
도면번호	05

손 상 물 량 표

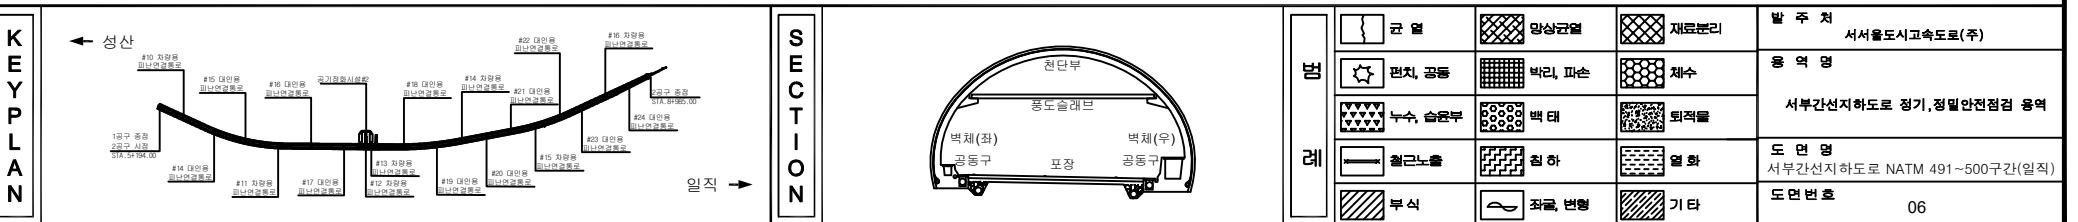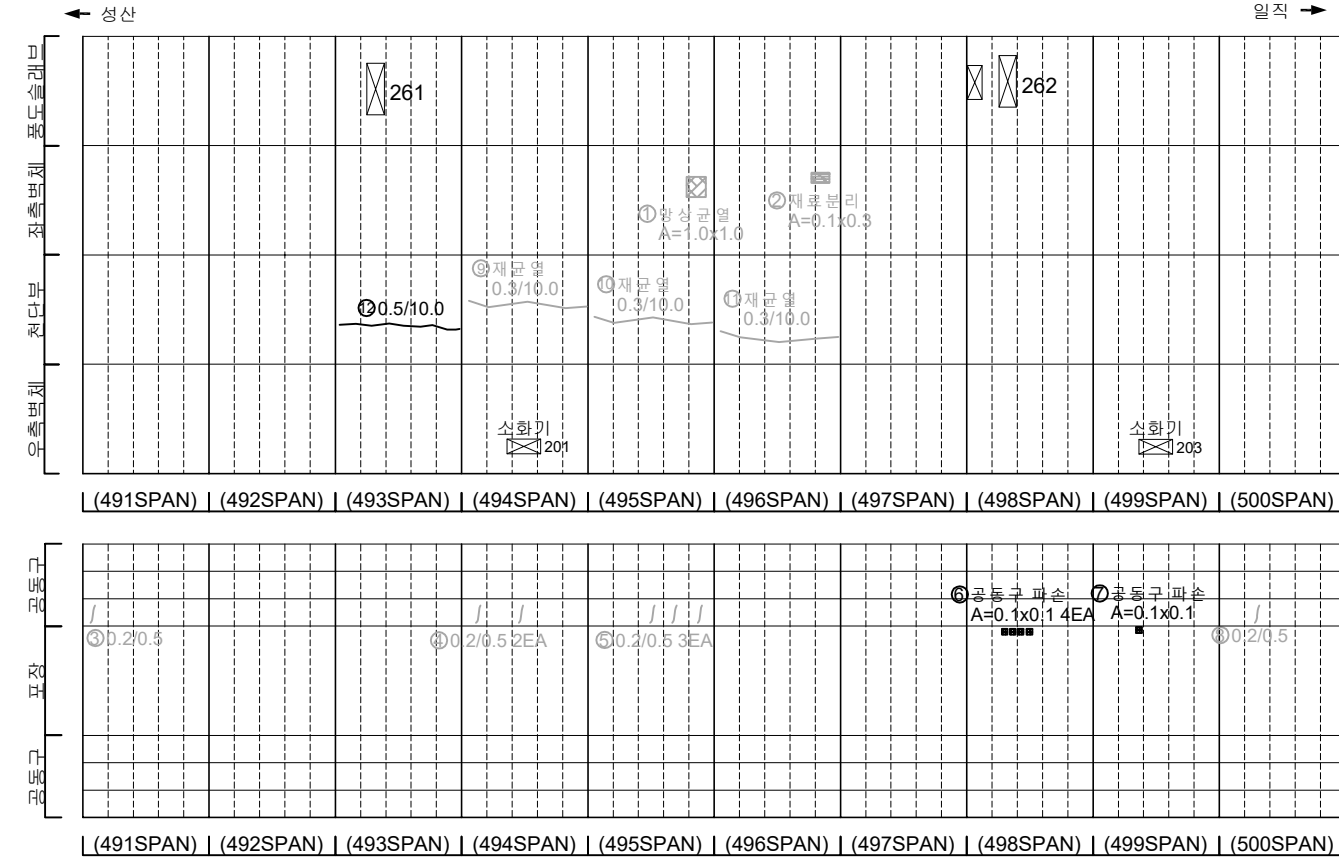
[illegible]

손 상 물 량 표

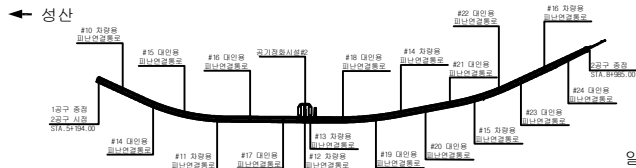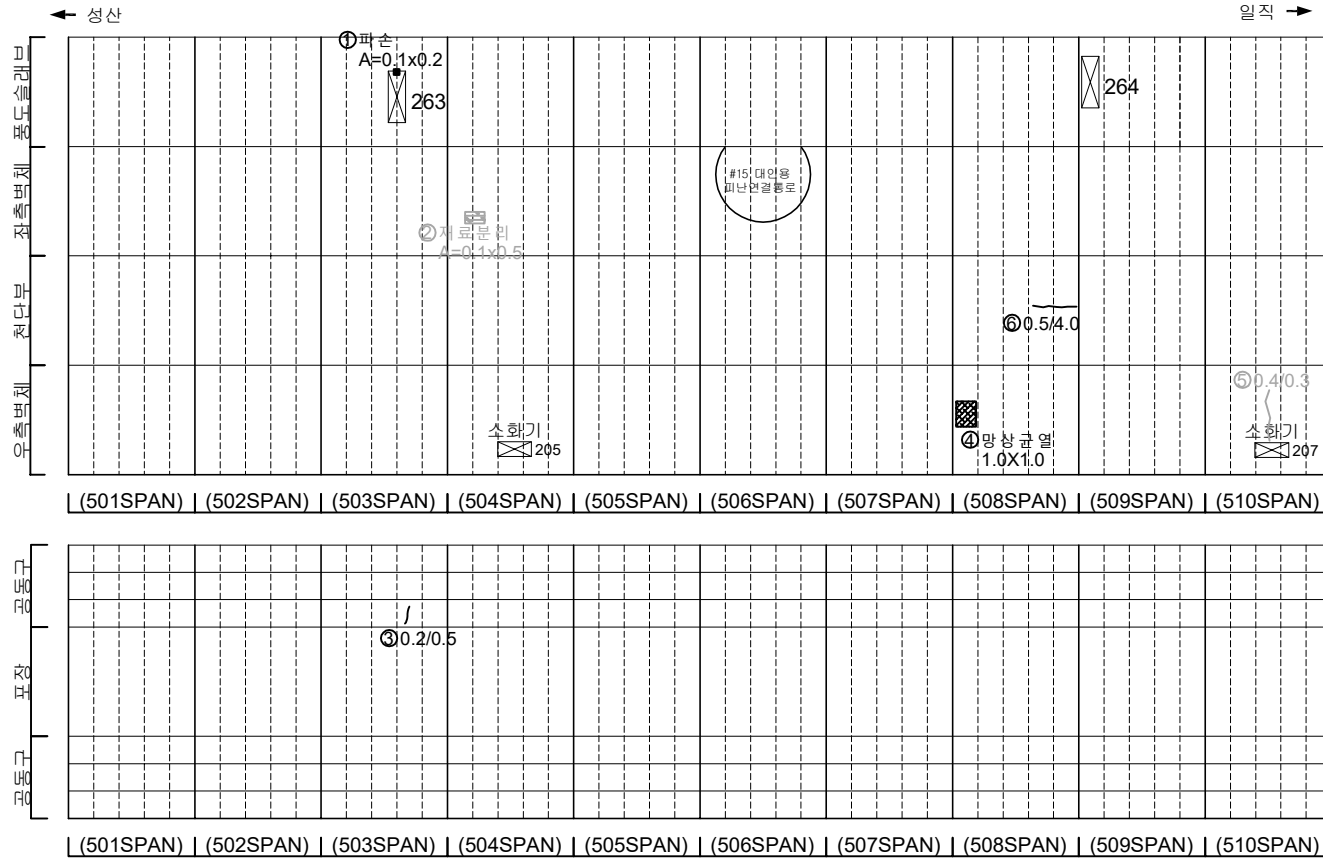[illegible]

일직 →

SECTION

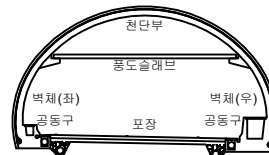

五二五

	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
-------	--------------

용역명


서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부간선지하도로 NATM 501~510구간(일직)


도면번호 07

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	23상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	23'하 보수
2	23상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	23'하 보수
3	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	23상	측벽부	망상균열	-	1.0	1.5	1.50	m²	1	1.50	23'하 보수
5	23상	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	4.0	-	4.00	m	1	4.00	23'하 보수
6	23상	측벽부	망상균열	-	0.5	0.7	0.35	m²	1	0.35	23'하 보수
7	23상	측벽부	틈등	-	0.5	1.0	0.50	m²	1	0.50	23'하 보수
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
11	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

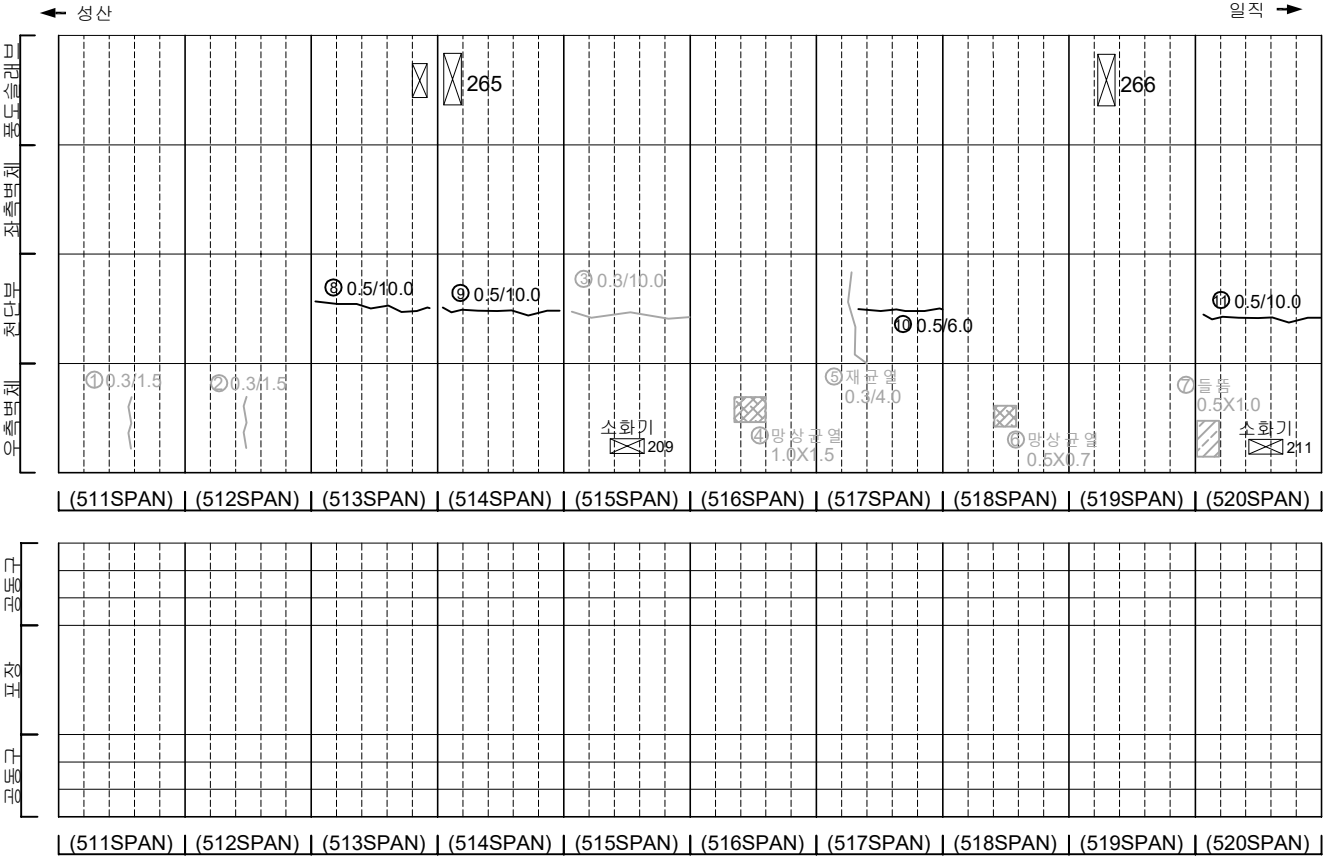

KEY PLAN

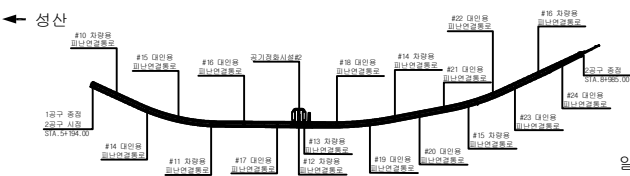

SECTION

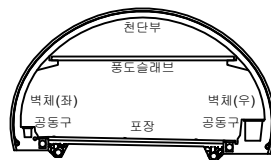


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 511~520구간(일직)
도면번호	08

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
2	23하	측벽부	충분리	-	0.1	0.2	0.02	m	1	0.02	23'하 보수
3	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
4	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	23하	천단부	돌출	-	0.2	0.5	0.10	m	1	0.10	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

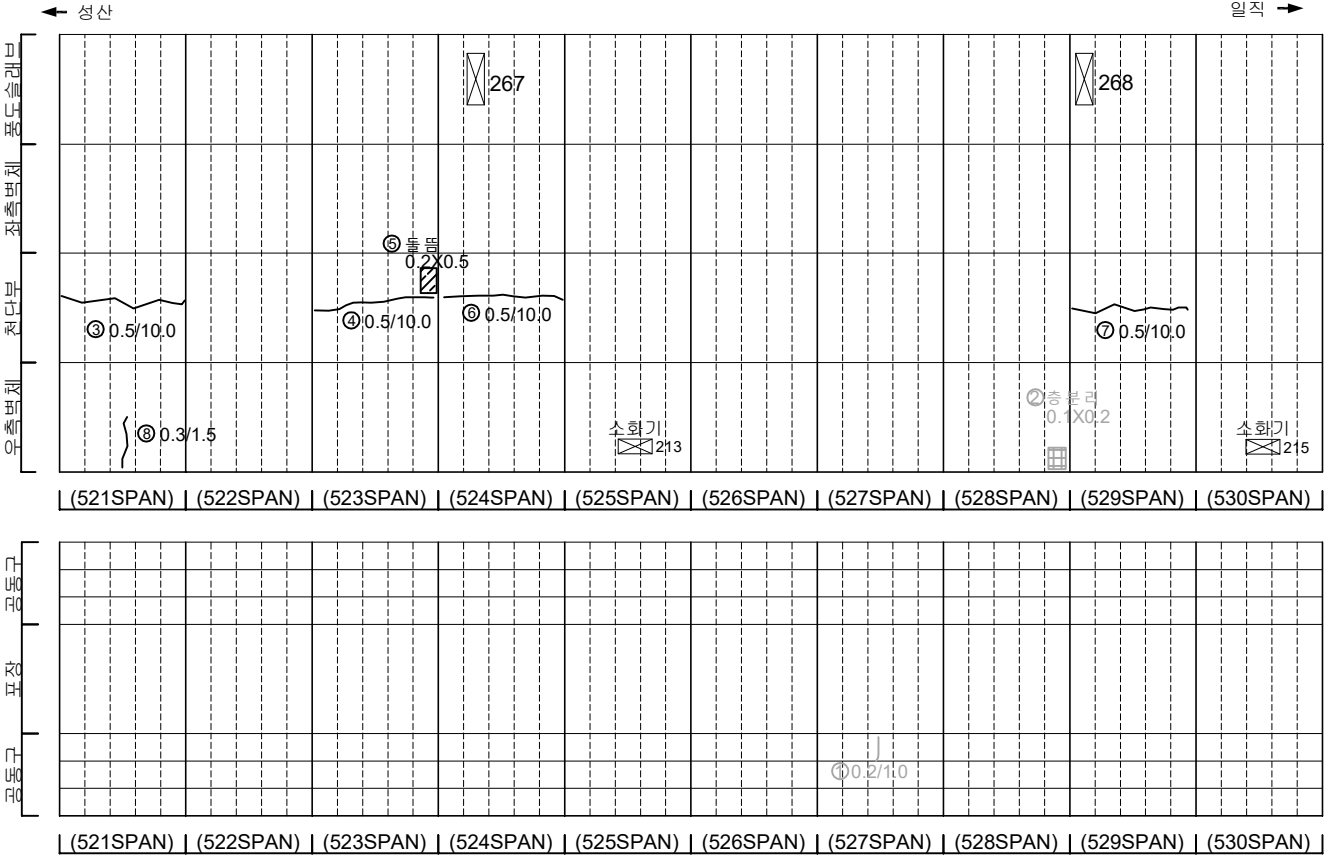

KEY PLAN

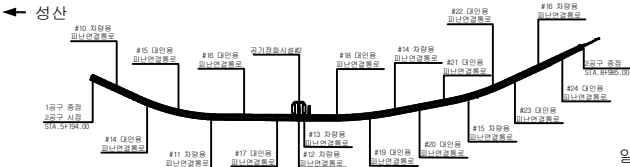

SECTION

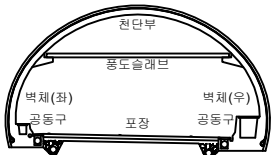


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 521~530구간(일직)
도 면 번호	09

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	풍도슬래브	풍도슬래브 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	235상	측벽부	도장 박리	-	1.0	0.5	0.50	m ²	1	0.50	23'하 보수
3	235하	측벽부	도장 박리	-	0.2	0.2	0.04	m ²	4	0.16	23'하 보수
4	235하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	235하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	235하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	235하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	235하	측벽부	양상균열	-	1.5	3.0	4.50	m ²	1	4.50	
9	235하	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

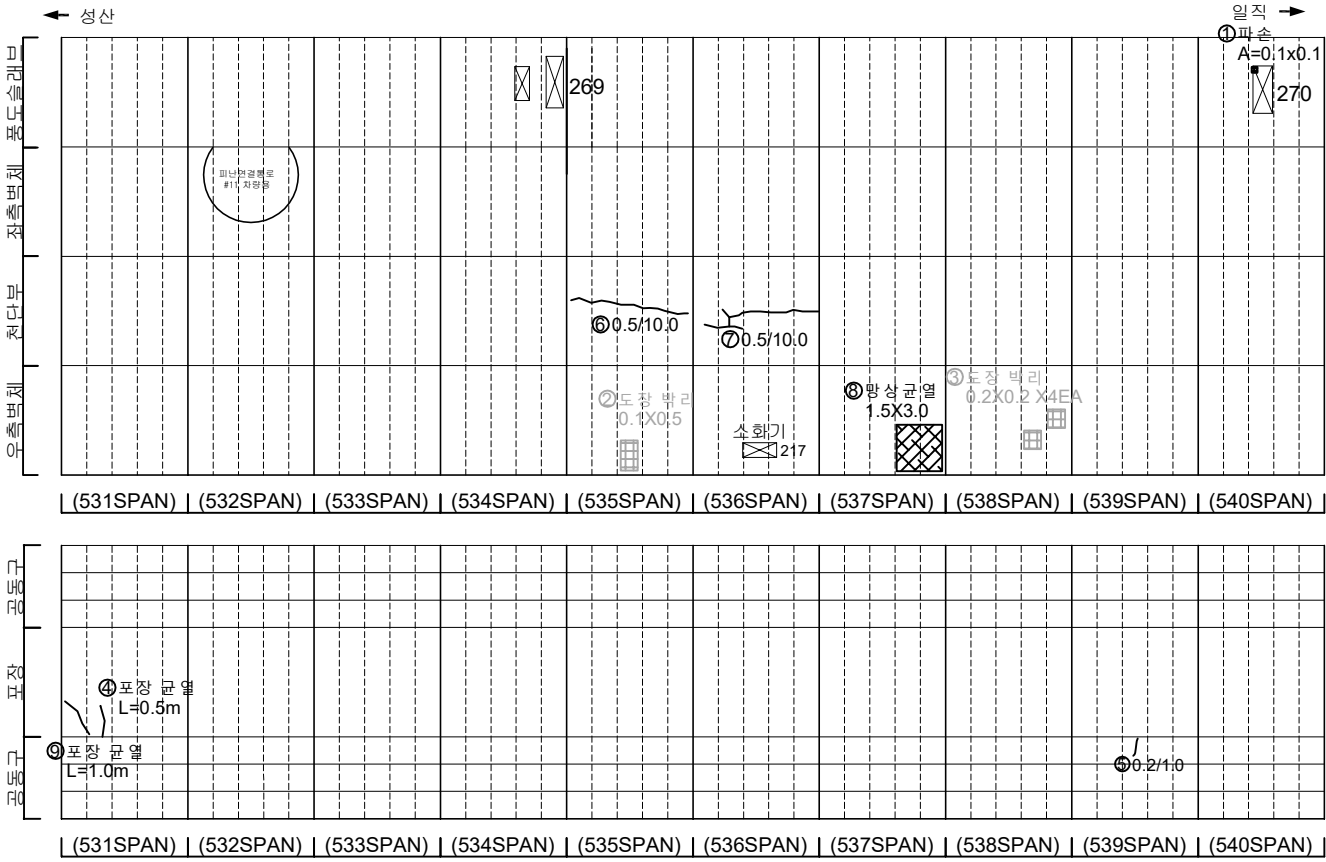

KEY PLAN

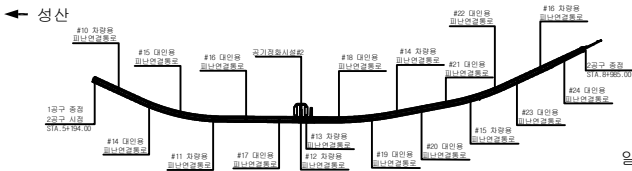

SECTION


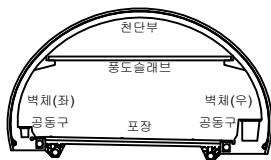


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박리		되적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타



발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 531~540구간(일직)
도면번호	10

손 상 물 량 표

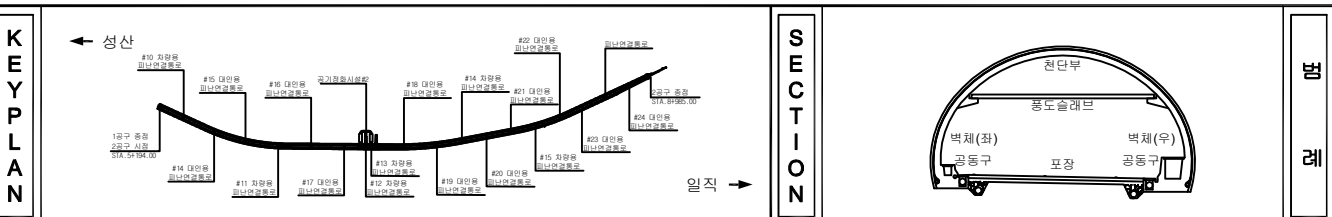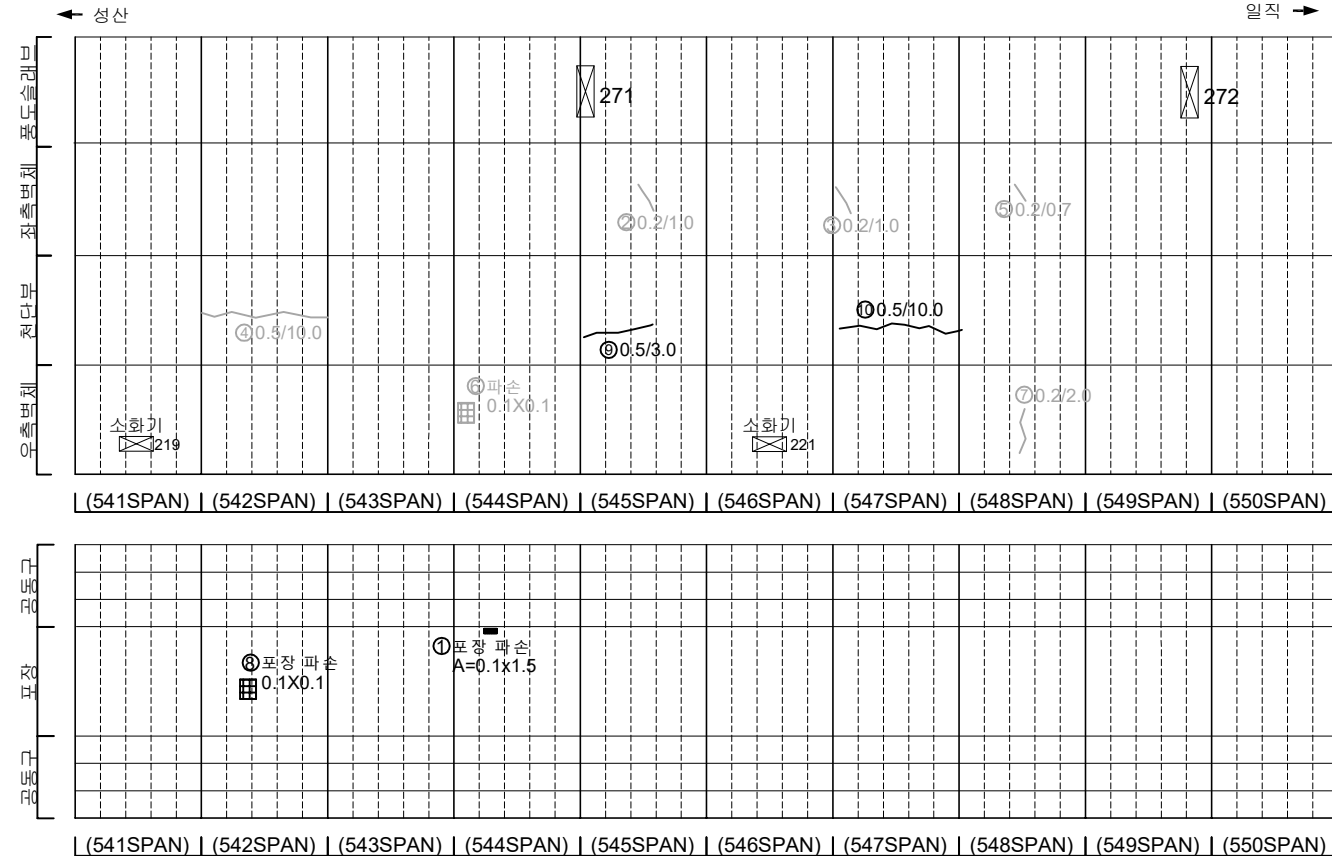[illegible]


지 역		도로		고속도로		국도	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		고속도로		국도		고속도로	
		국도		고속도로		국도	
		고속도로		국도		고속도로	
		국도		고속도로		국도	
		고속도로		국도		고속도로	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 541~550구간(일직)
	국도		고속도로		국도	도면번호 11	

손 상 물 량 표

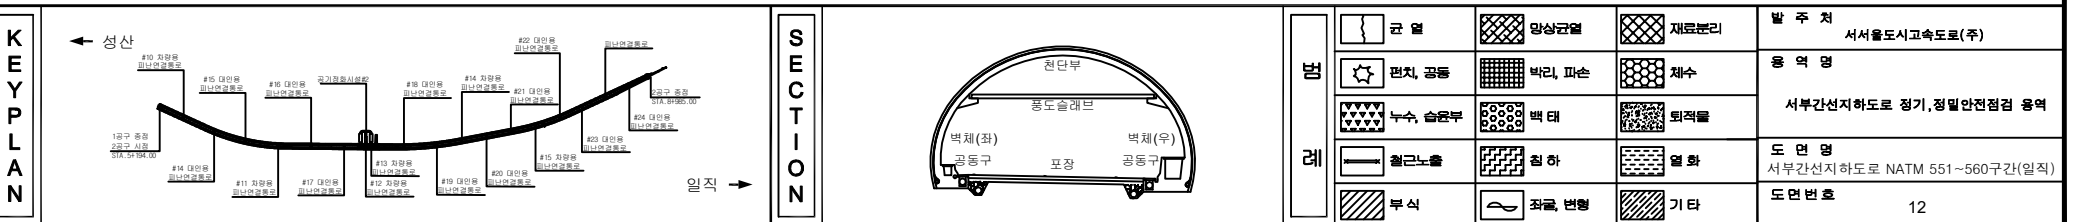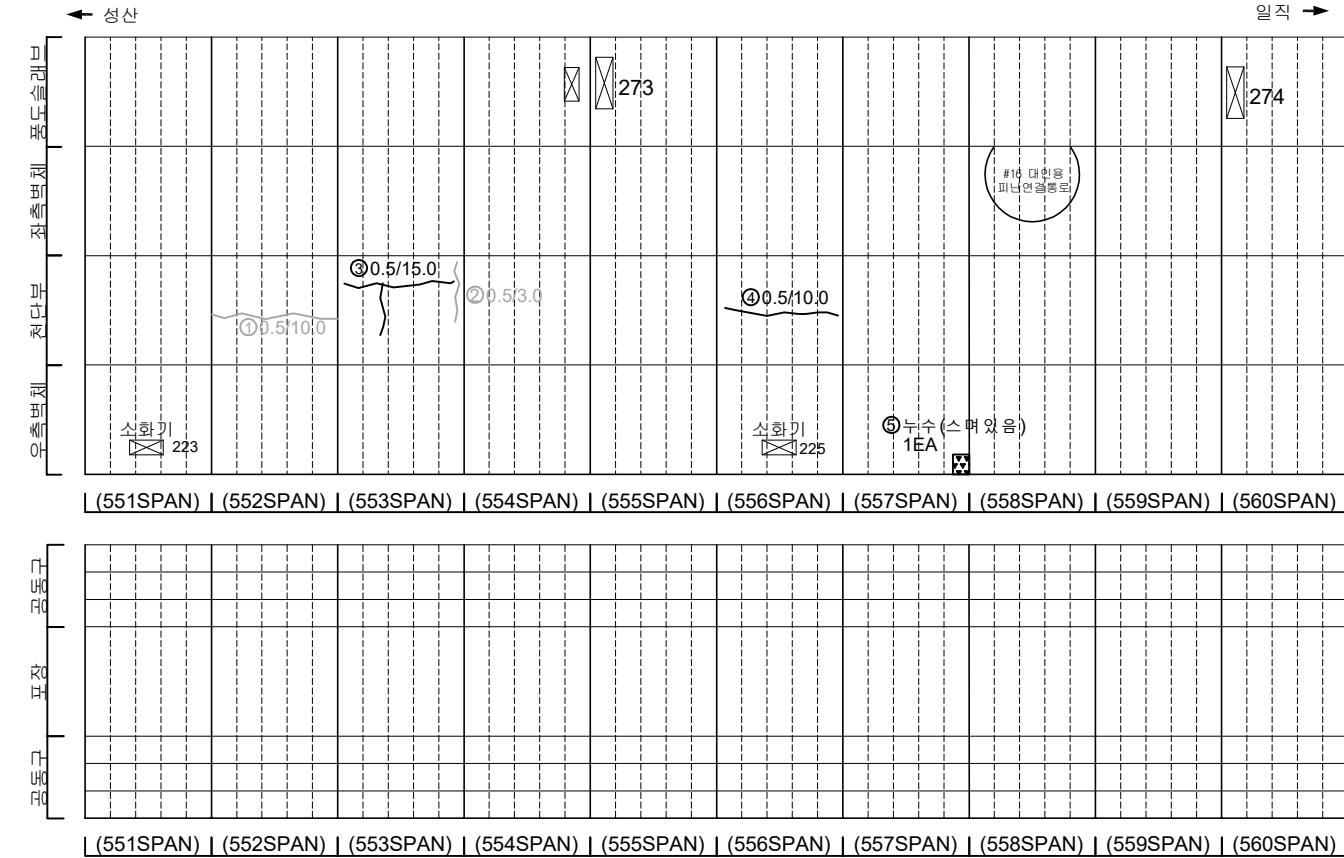
[illegible]

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
6	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	23'하 보수
8	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
9	23하	천단부	보수부 박리	-	0.2	1.0	0.20	m	1	0.20	
10	23하	포장부	포장 파손	-	0.3	0.2	0.06	m	1	0.06	
11	23하	포장부	포장 파손	-	1.0	0.1	0.10	m	1	0.10	
12	24상	봉도슬래브	봉도슬래브 하부 균열(폭0.5mm)	0.5	2.5	-	2.50	m	1	2.50	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

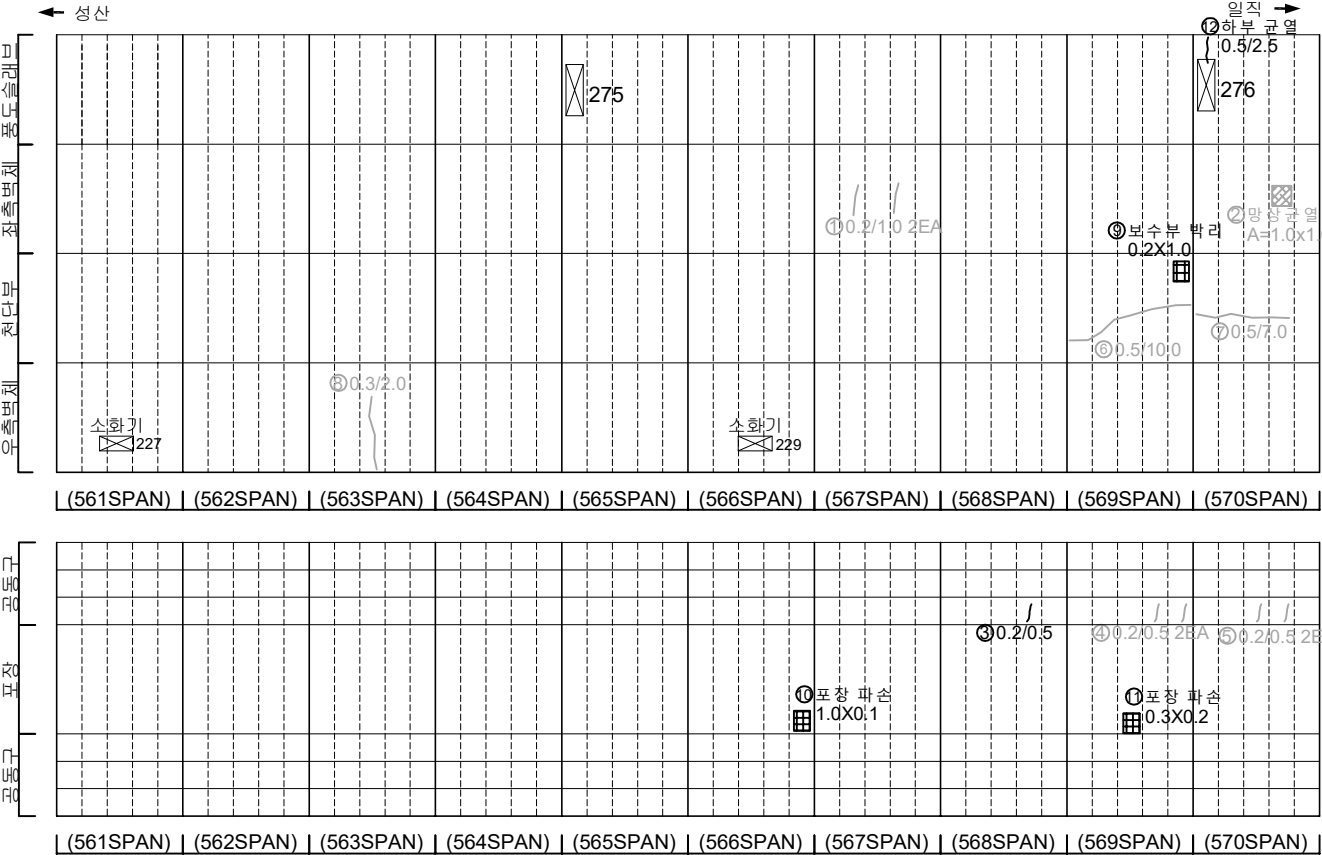

KEY PLAN

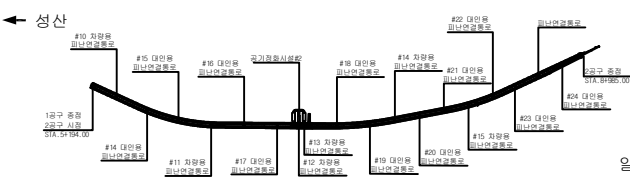

SECTION

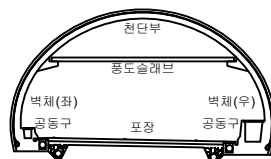


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타



발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 561~570구간(일직)
도 면 번호	13

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	23'하 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	23'하 보수
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	23'하 보수
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
10	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
11	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
12	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보수
13	23하	포장부	포장 균열	-	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
14	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	9.00	
15	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
16	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
17	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
18	23하	포장부	포장 파손	-	0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

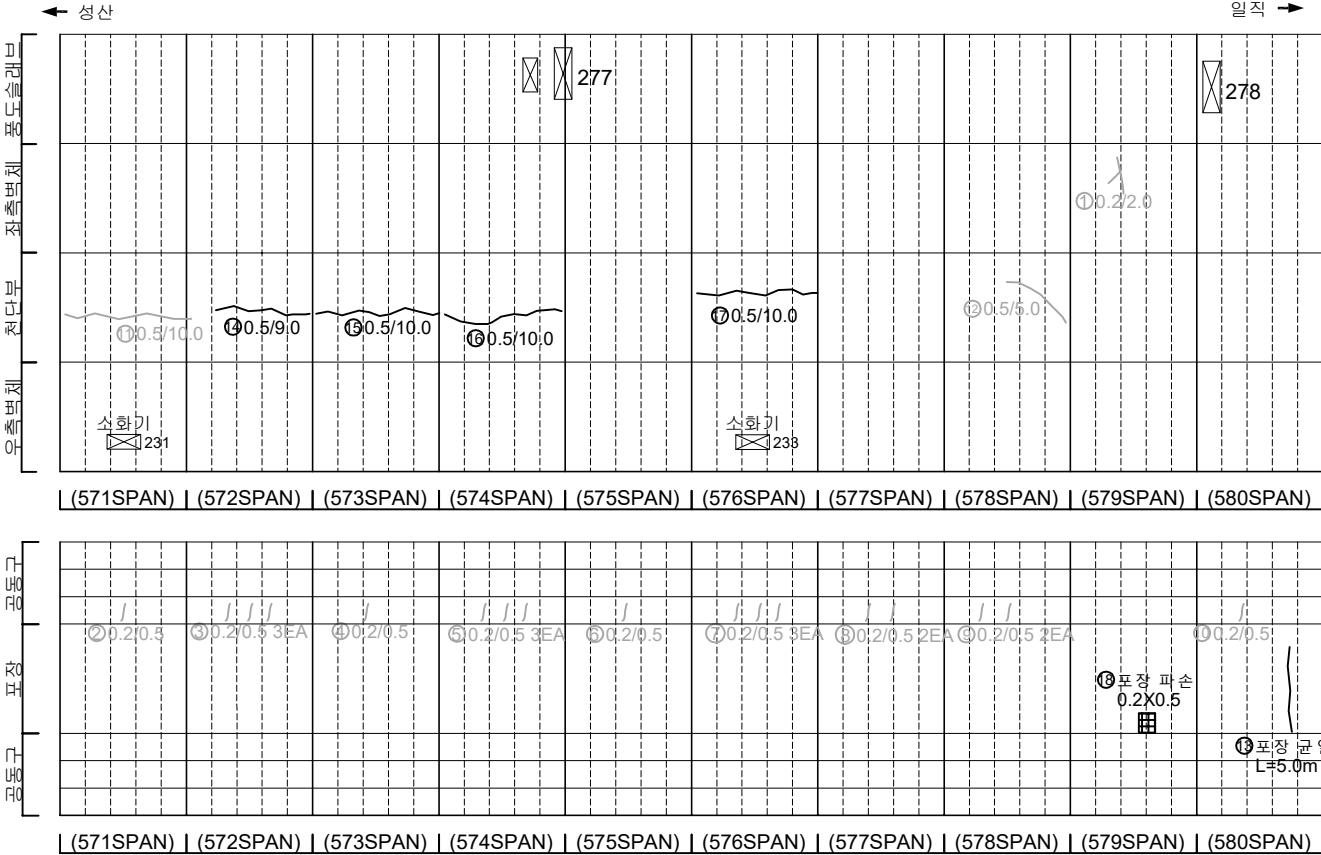

KEY PLAN

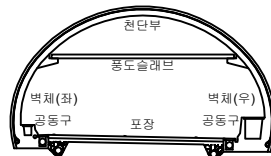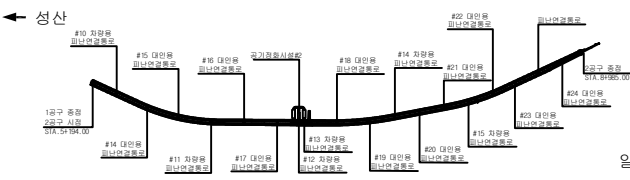


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 571~580구간(일직)
도면번호	14

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 량	단위	개소		총합 량
1	21하	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
10	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
11	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
12	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	
13	22하	공동구	공동구 덮개 침하	-	-	-	1.00	EA	2	2.00	23'하 보수
14	23상	공동구	공동구 덮개 탈락	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'하 보수
15	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
16	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
17	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
18	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
19	23하	포장부	포장 균열	-	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

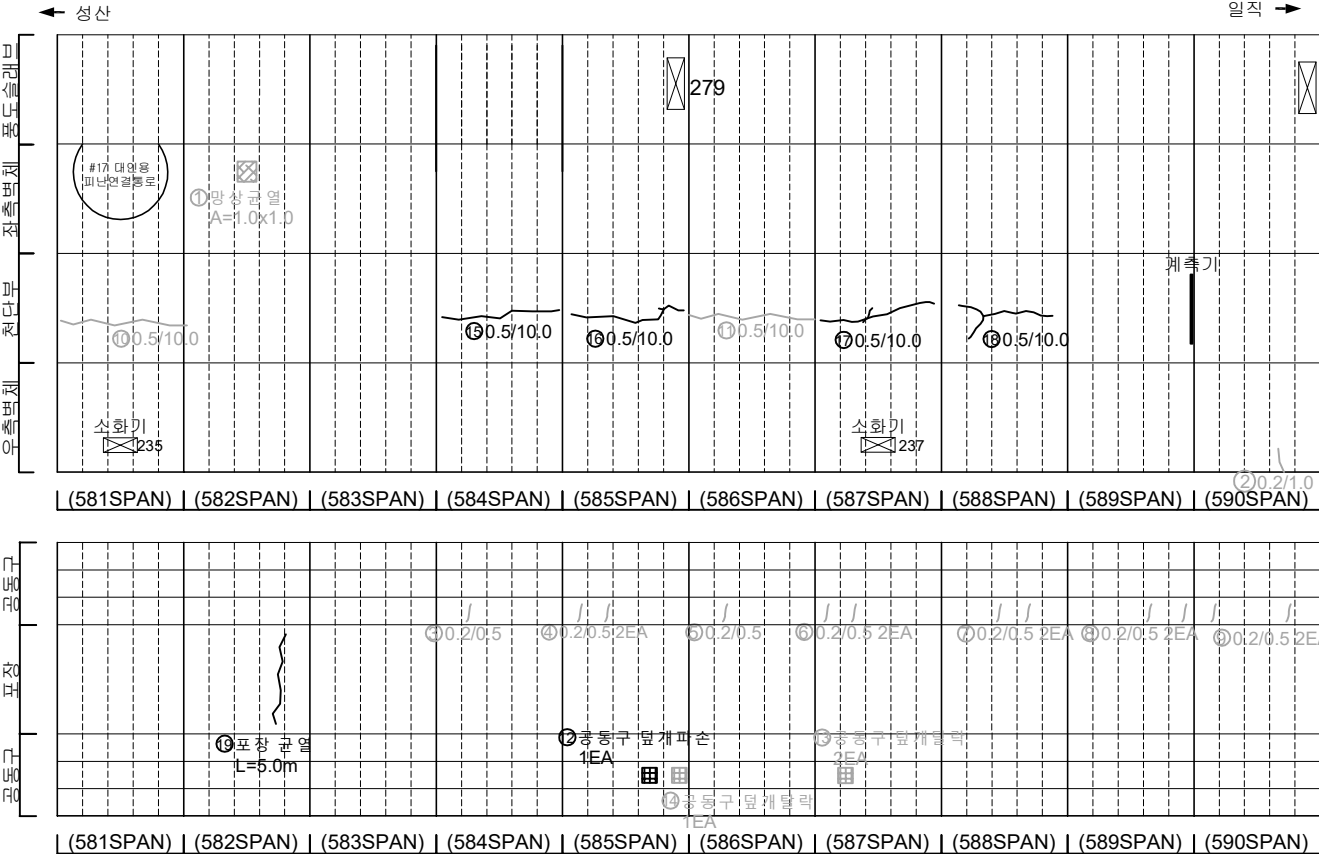

KEY PLAN

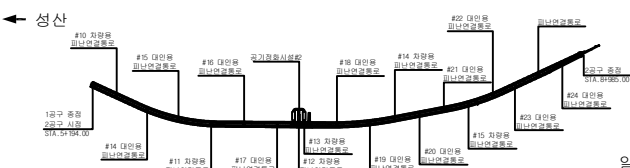

SECTION




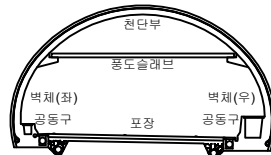


범례

	콘크리트		철근보강		배수
	확장관절		균열		누수
	침하		부식		방화
	재료변경		기타		


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 581~590구간(일직)
도면번호	15

손 상 물 량 표

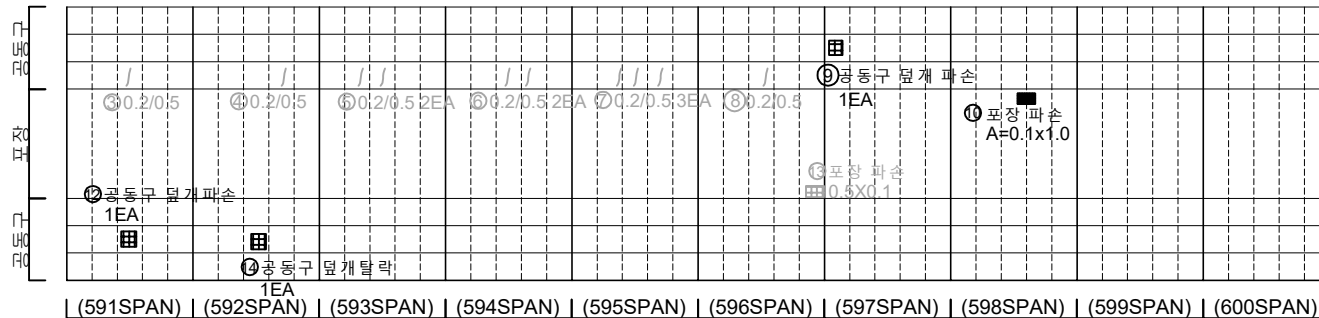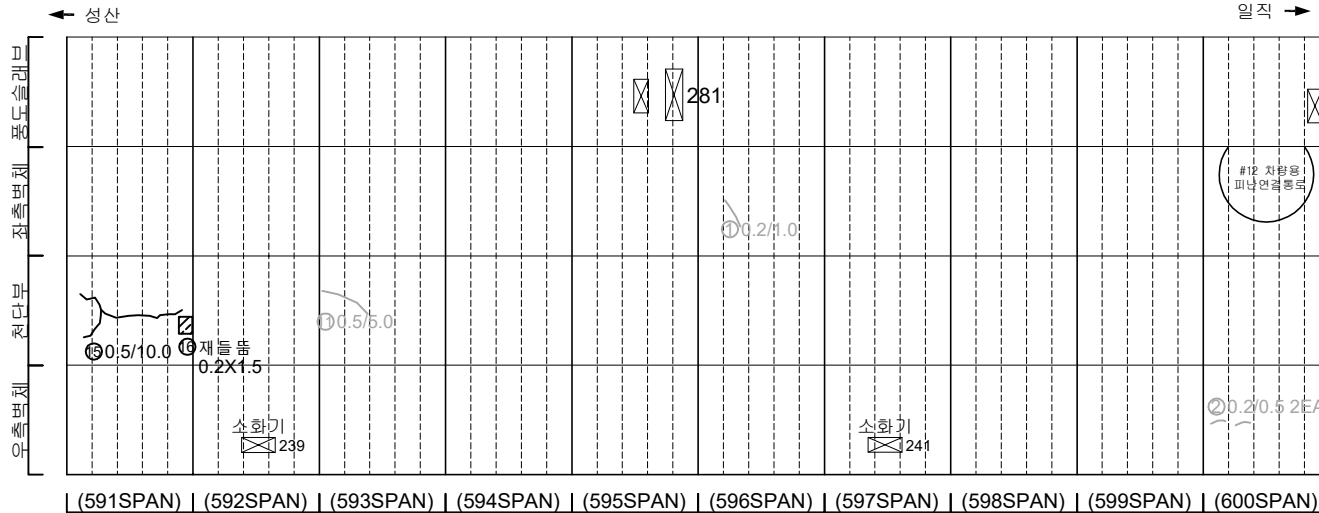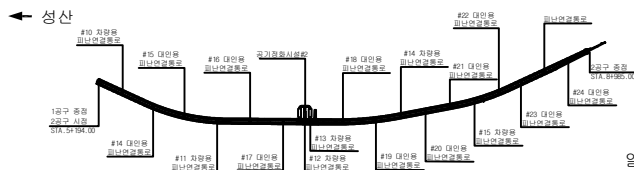[illegible]

일직 →

SECTION

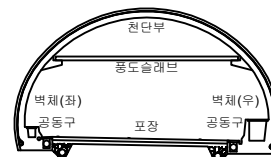

五 五

	空白		空白		空白
	水平線		水平線		水平線
	垂直線		垂直線		垂直線
	斜線		斜線		斜線
	斜線交叉		斜線交叉		斜線交叉
	點狀		點狀		點狀
	波浪線		波浪線		波浪線
	點狀		點狀		點狀
	水平線		水平線		水平線
	垂直線		垂直線		垂直線

발 주 처
서서울도시고속도로(주)

용역명


서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부간선지하도로 NATM 501~600구간(임지)


도면번호 16

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	0.1	-	0.10	㎡	1	0.10	
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	23'하 보수
3	22하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

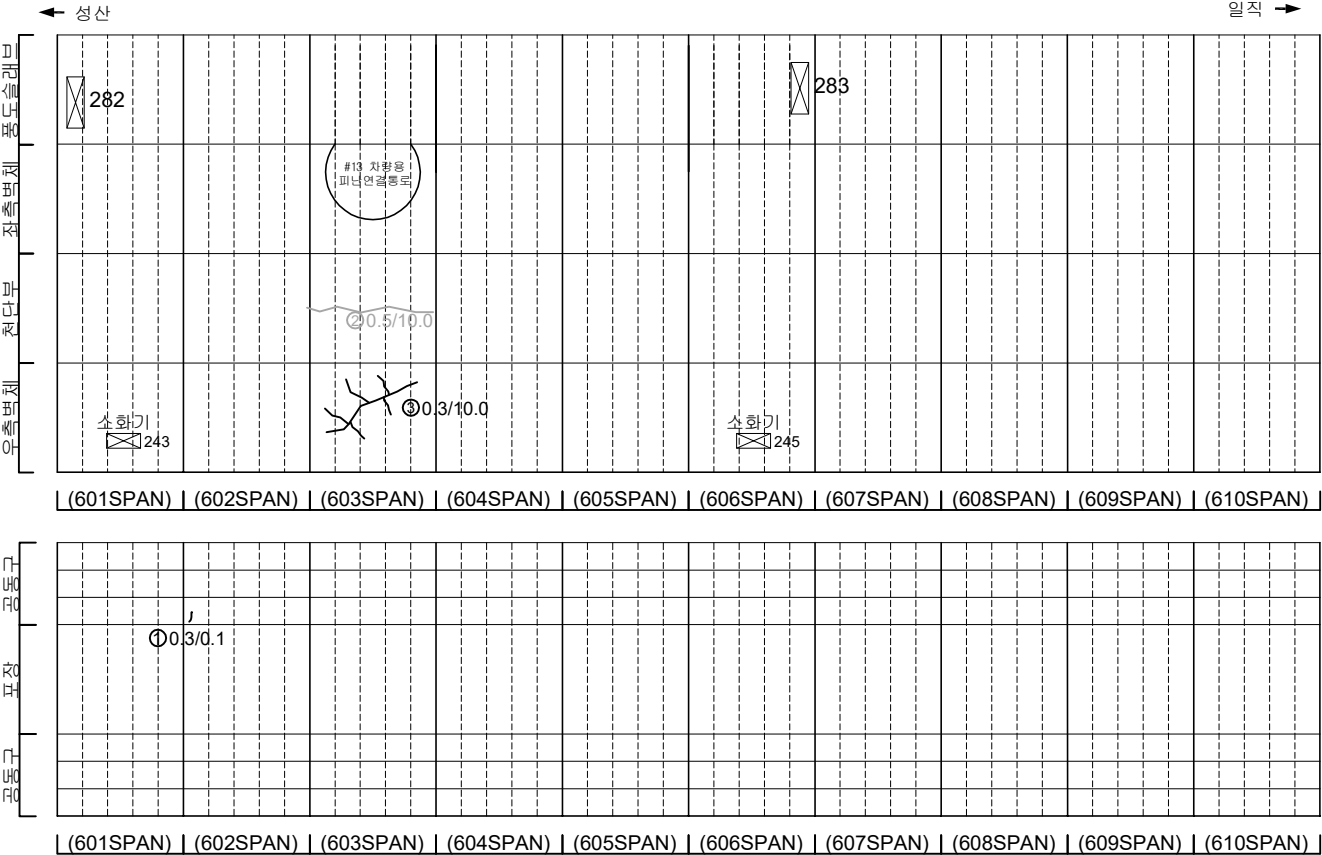

KEY PLAN

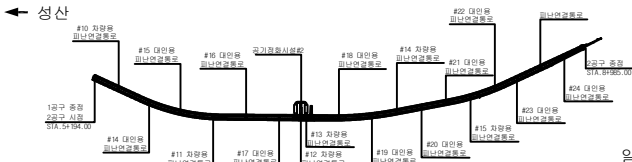

SECTION

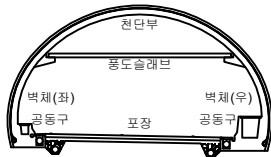


범례

	균열, 양상균열		재료분리
	펀치, 공동		박리, 파손
	누수, 습윤부		척대
	침하		열화
	부식		좌굴, 변형
			기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 601~610구간(일직)
도면번호	17

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	■	1	1.50	22'상 보강
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	■	2	2.00	22'상 보강
3	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	■	1	0.50	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

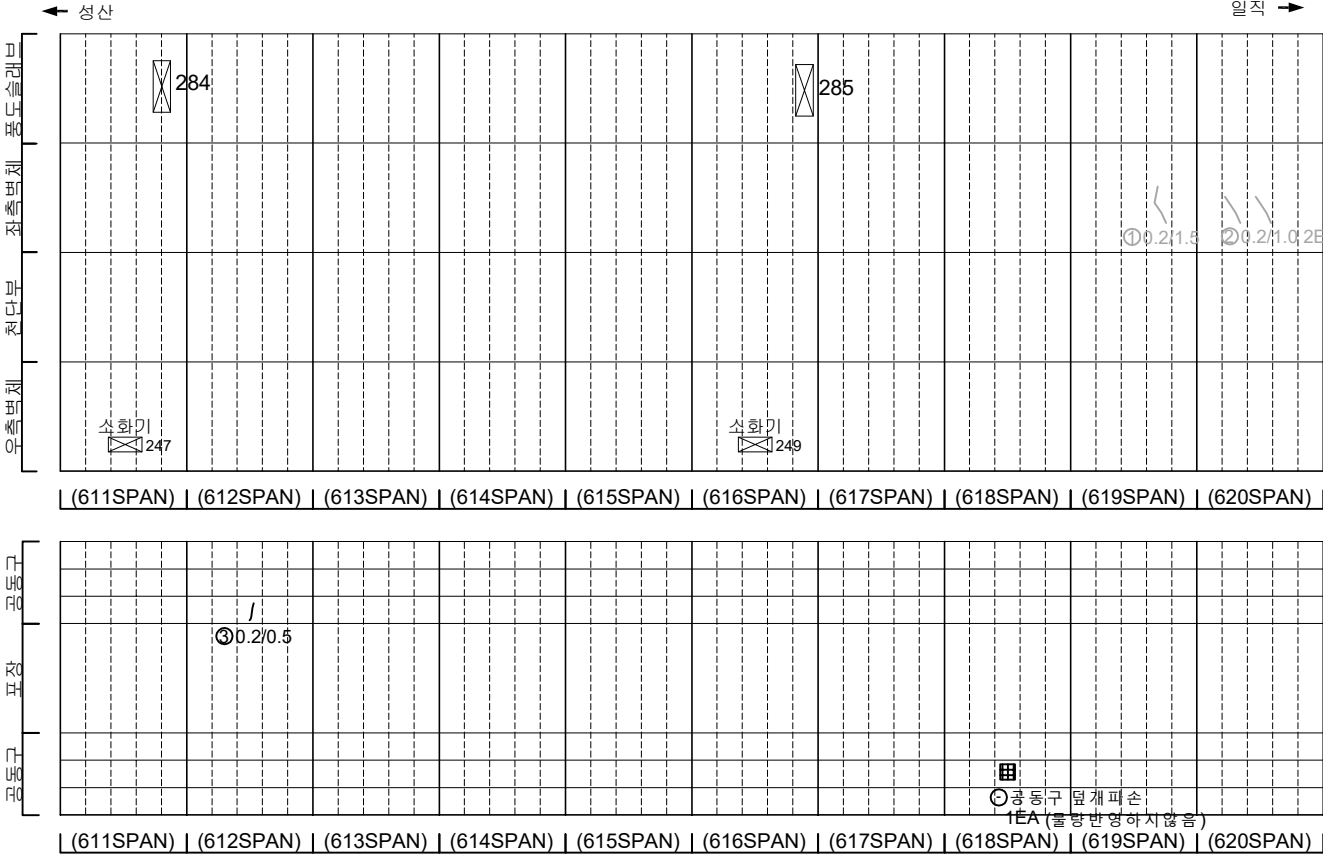

KEY PLAN

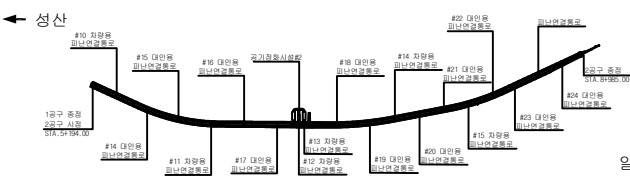

SECTION


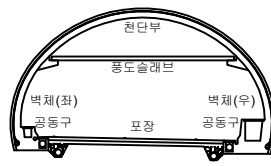


범례

	콘크리트		강철근콘크리트		재료분리
	펀치, 충격		균열, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽돌		되적목
	철근노출		침하		열화
	부식		부식, 변형		기타




발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 611~620구간(일직)
도면번호	18

손 상 물 량 표

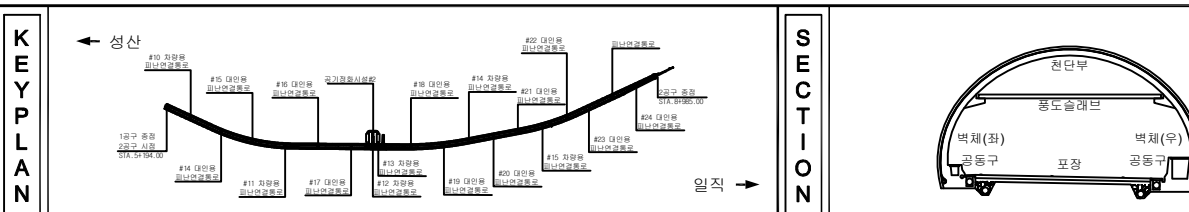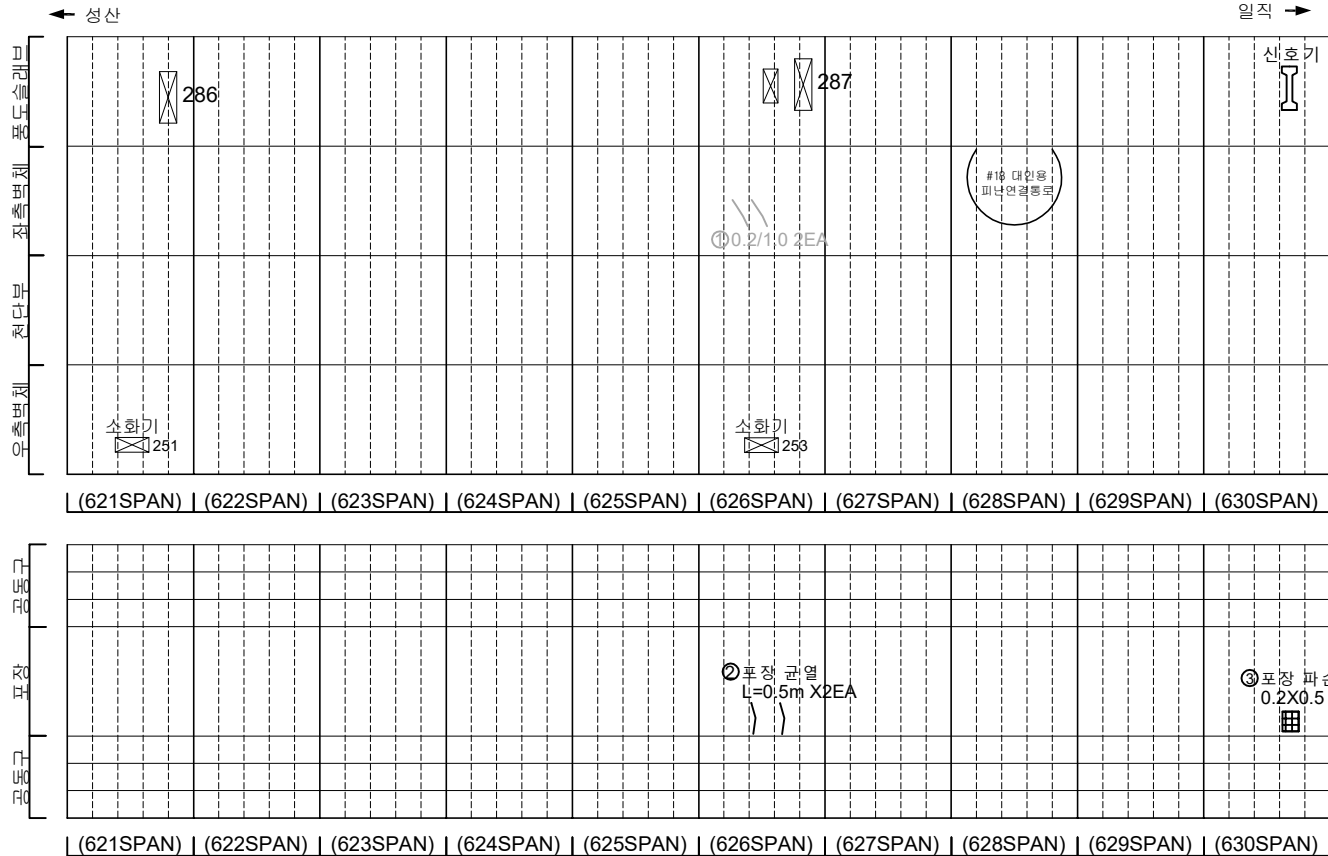[illegible]


지 표				발 주 처 서울특별시고속도로(주)
				용 의 영
				서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
				도 면 영 서부간선지하도로 NATM 621~630구간(일직)
				도면번호 19

손 상 물 량 표

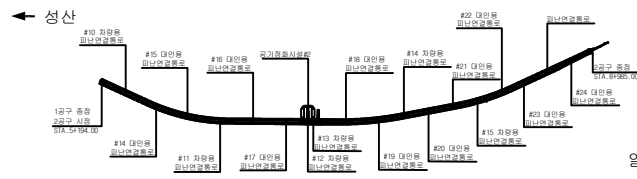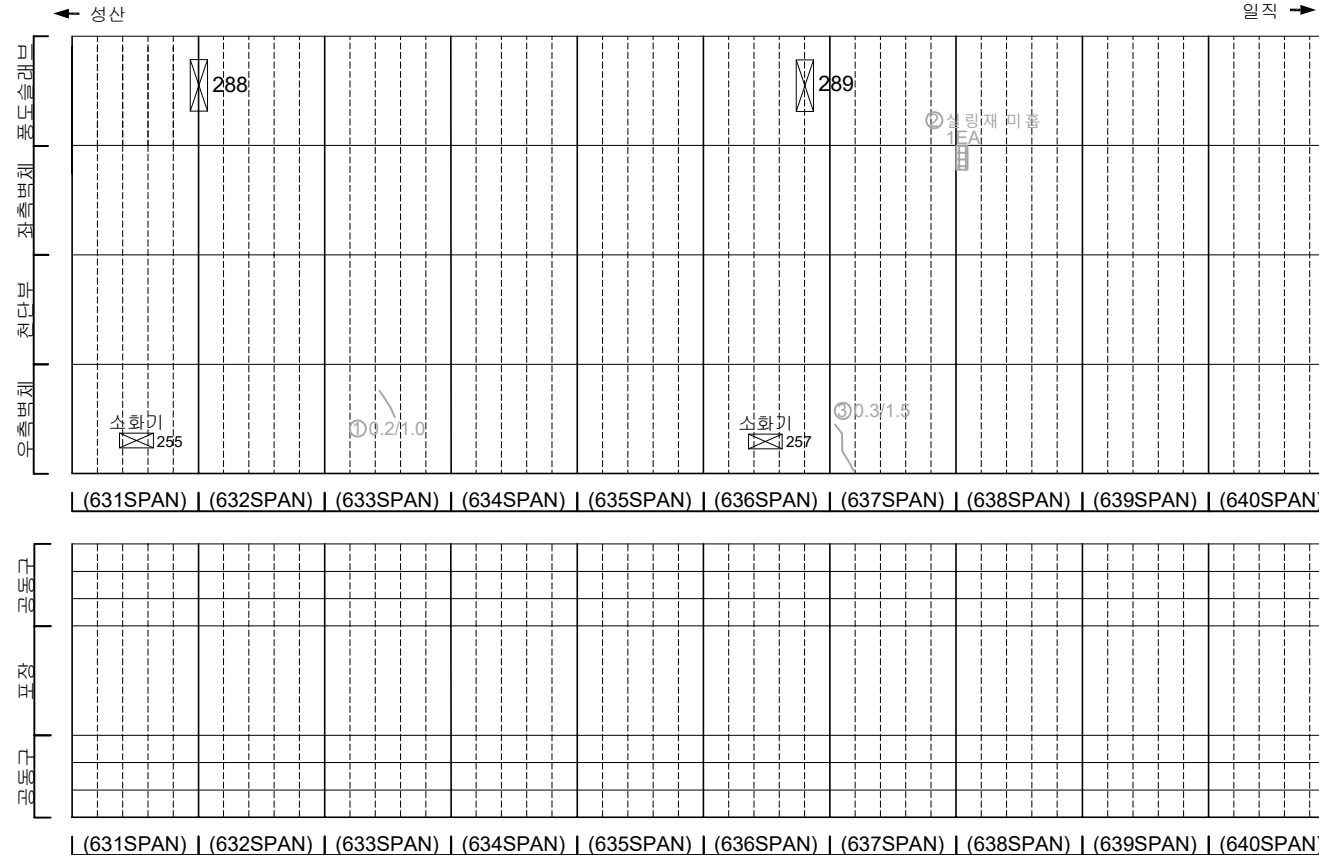[illegible]

일직 →

SECTION

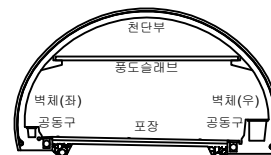

五 五

	浪 なみ		襦子 じゆし		襦子 じゆし
	朝日 あさひ		千鳥 せんりやう		千鳥 せんりやう
	千鳥 せんりやう		巴 お		巴 お
	襦子 じゆし		襦子 じゆし		襦子 じゆし
	襦子 じゆし		襦子 じゆし		襦子 じゆし

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
-------	--------------

용역명



서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부간선지하도로 NATM 631~640구간(일직)


도면번호	20
------	----

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21회	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
2	21회	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
3	21회	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	23상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
5	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	2	4.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

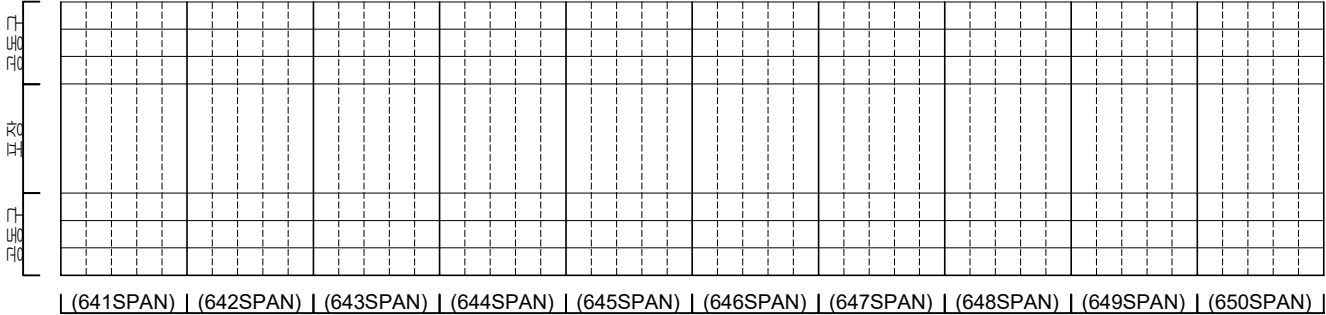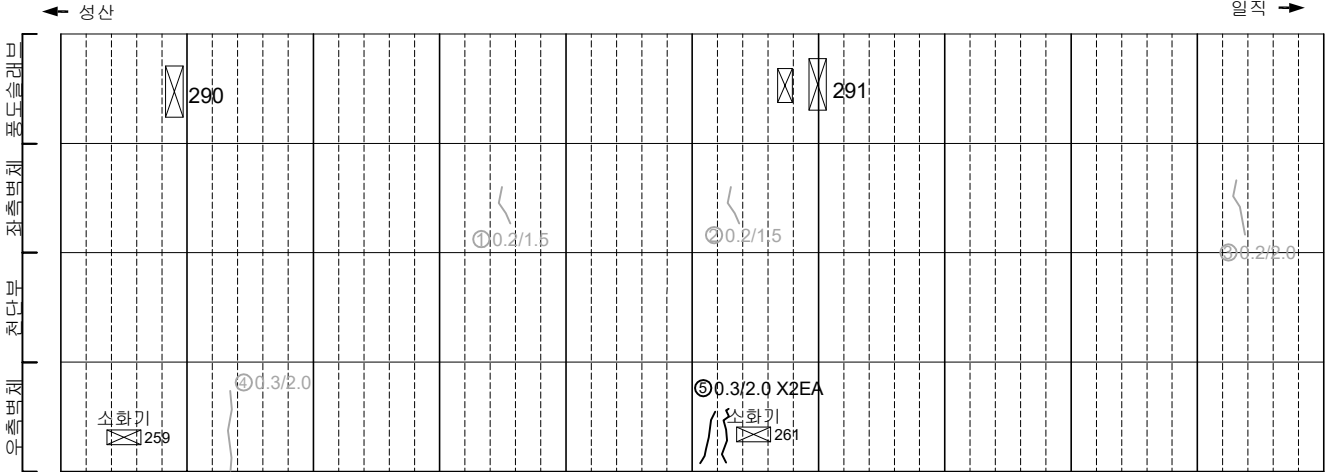

KEY PLAN

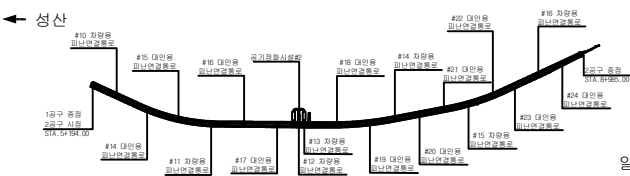

SECTION

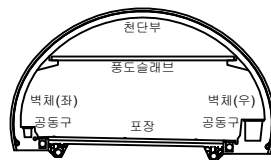



범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 641~650구간(일직)
도면번호	21

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	#	1	2.00	22'상 보강
2	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	#	1	10.00	23'하 보강
3	235하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	#	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

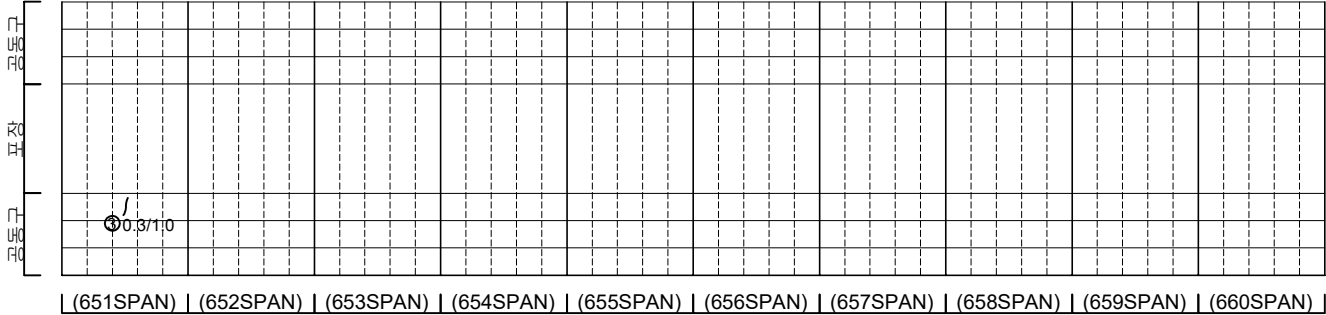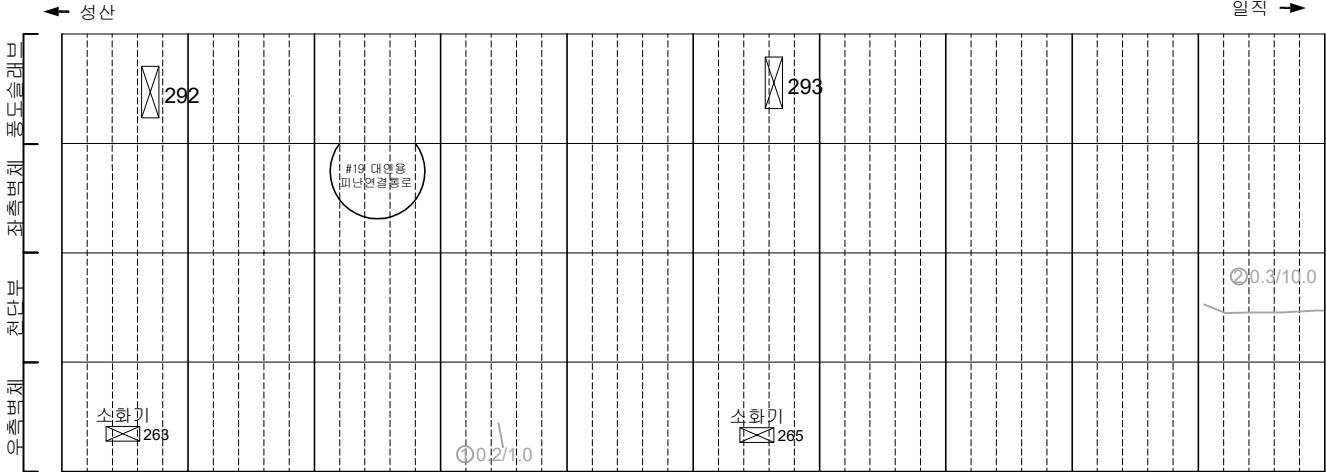

KEY PLAN

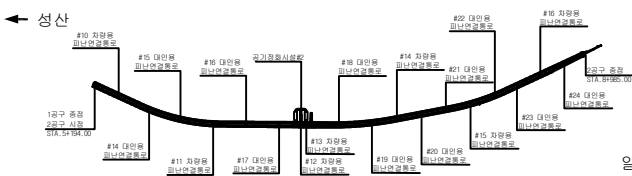

SECTION

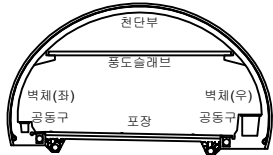


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 651~660구간(일직)
도면번호	22

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
3	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
4	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보수
5	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
6	235하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	0.01	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

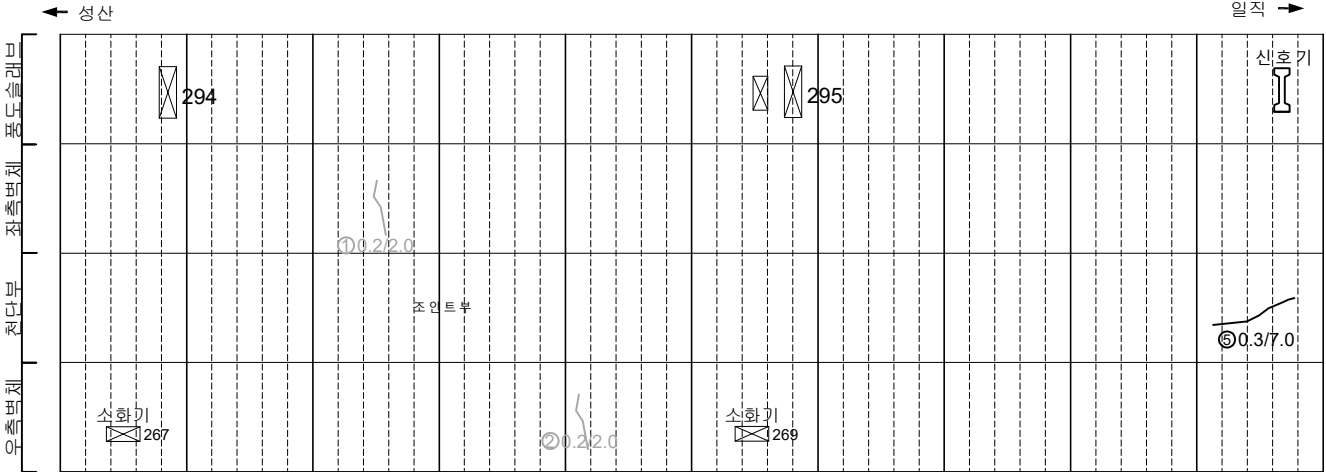


(661SPAN) | (662SPAN) | (663SPAN) | (664SPAN) | (665SPAN) | (666SPAN) | (667SPAN) | (668SPAN) | (669SPAN) | (670SPAN)

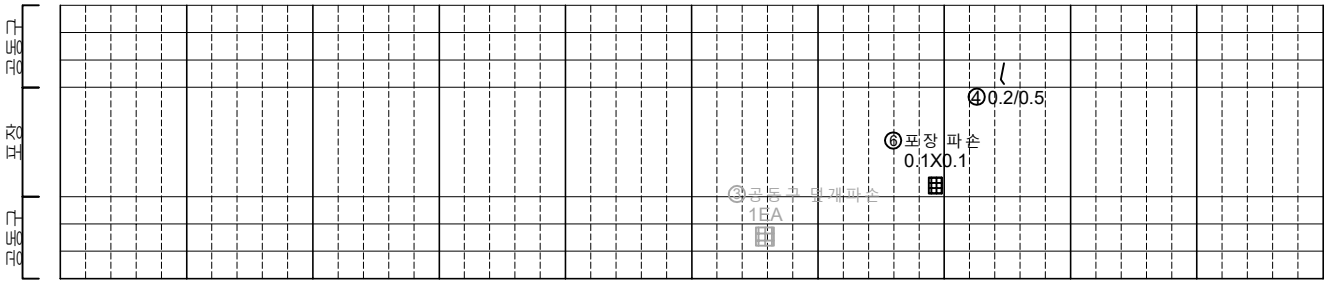


(661SPAN) | (662SPAN) | (663SPAN) | (664SPAN) | (665SPAN) | (666SPAN) | (667SPAN) | (668SPAN) | (669SPAN) | (670SPAN)

KEY PLAN

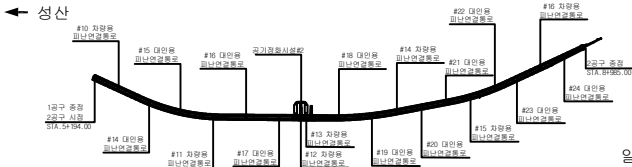

SECTION




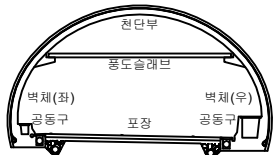


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 661~670구간(일직)
도면번호	23

손 상 물 량 표

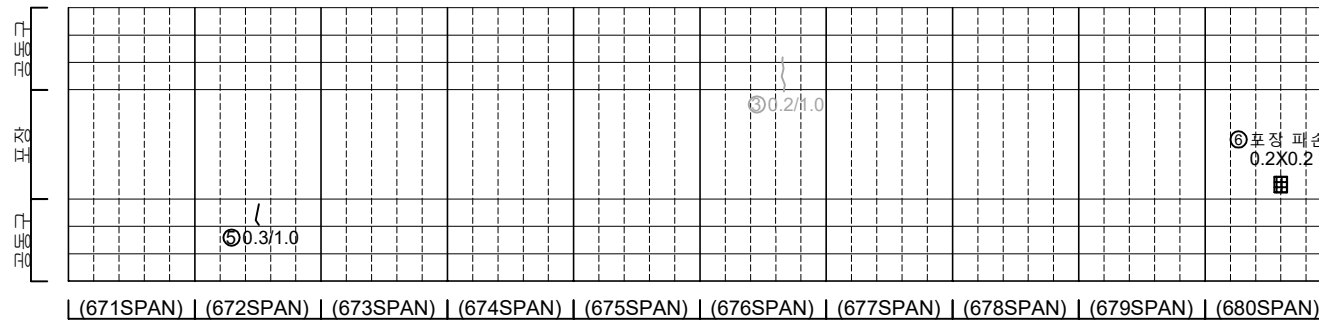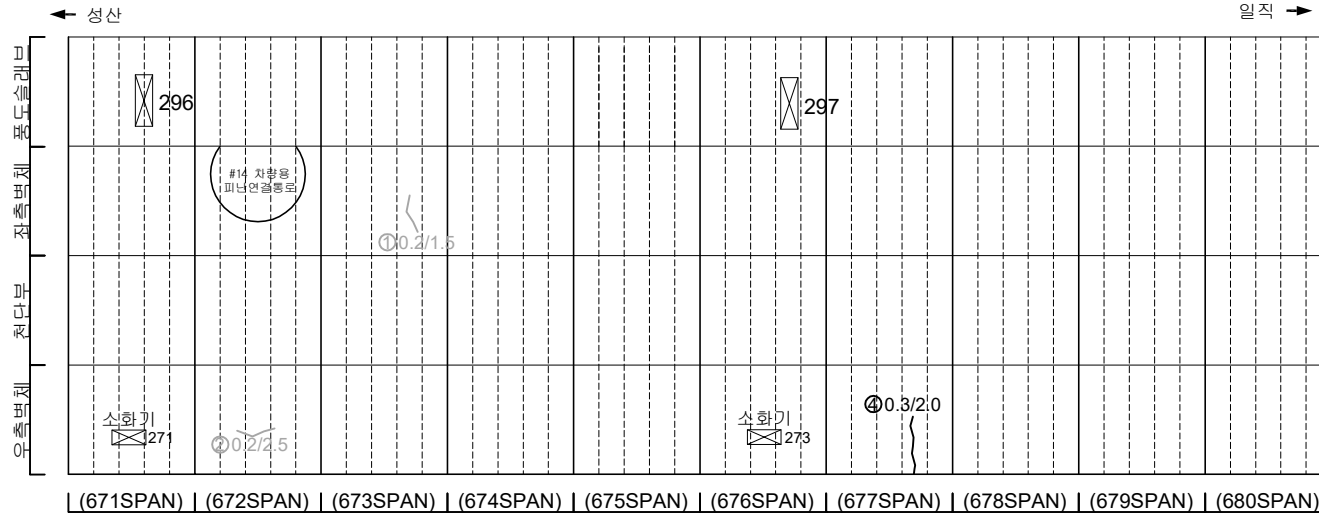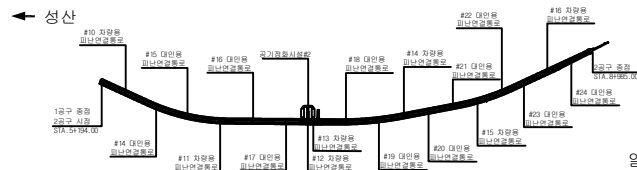[illegible]

일직 →

SECTION

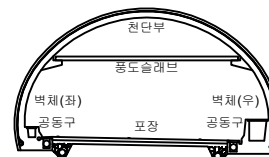


五二五


	균열		망상균열		재료분리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	면치, 공돌		박진, 파손		채수	용역명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 침하부		벽면		퇴적물	
	철근노출		침하		열화	도면명 서부간선지하도로 NATM 671~680구간(일직)
	부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 24

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	225하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
4	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

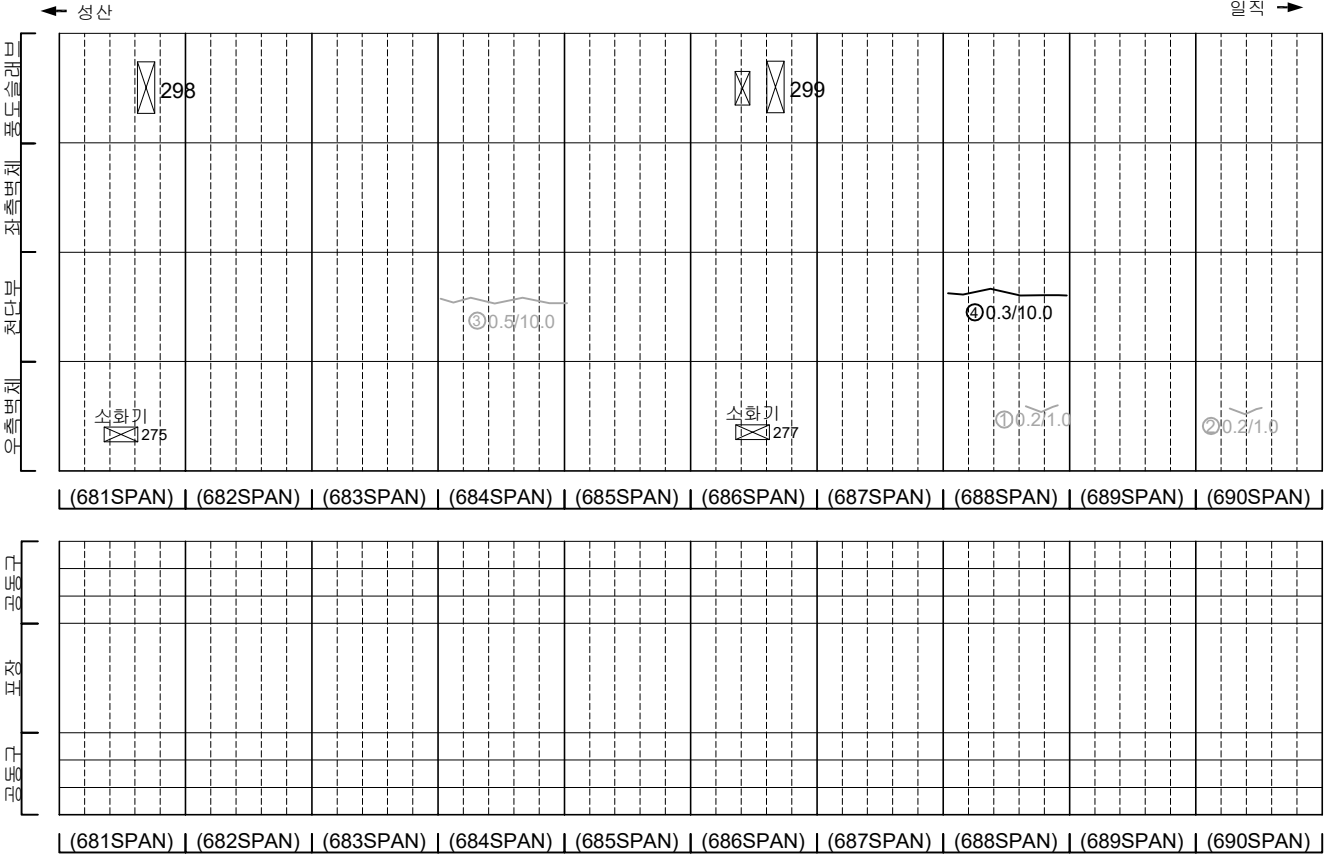

KEY PLAN

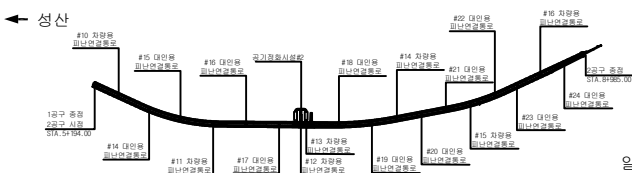

SECTION


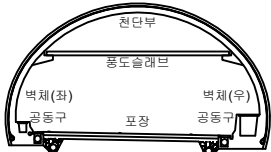


범례

균열	양상균열	재료분리
침하, 공동	균열, 파손	체수
누수, 습윤부	콘크리트	철근
도로노출	포장	열화
부식	부식, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 681~690구간(일직)
도면번호	25

손 상 물 량 표

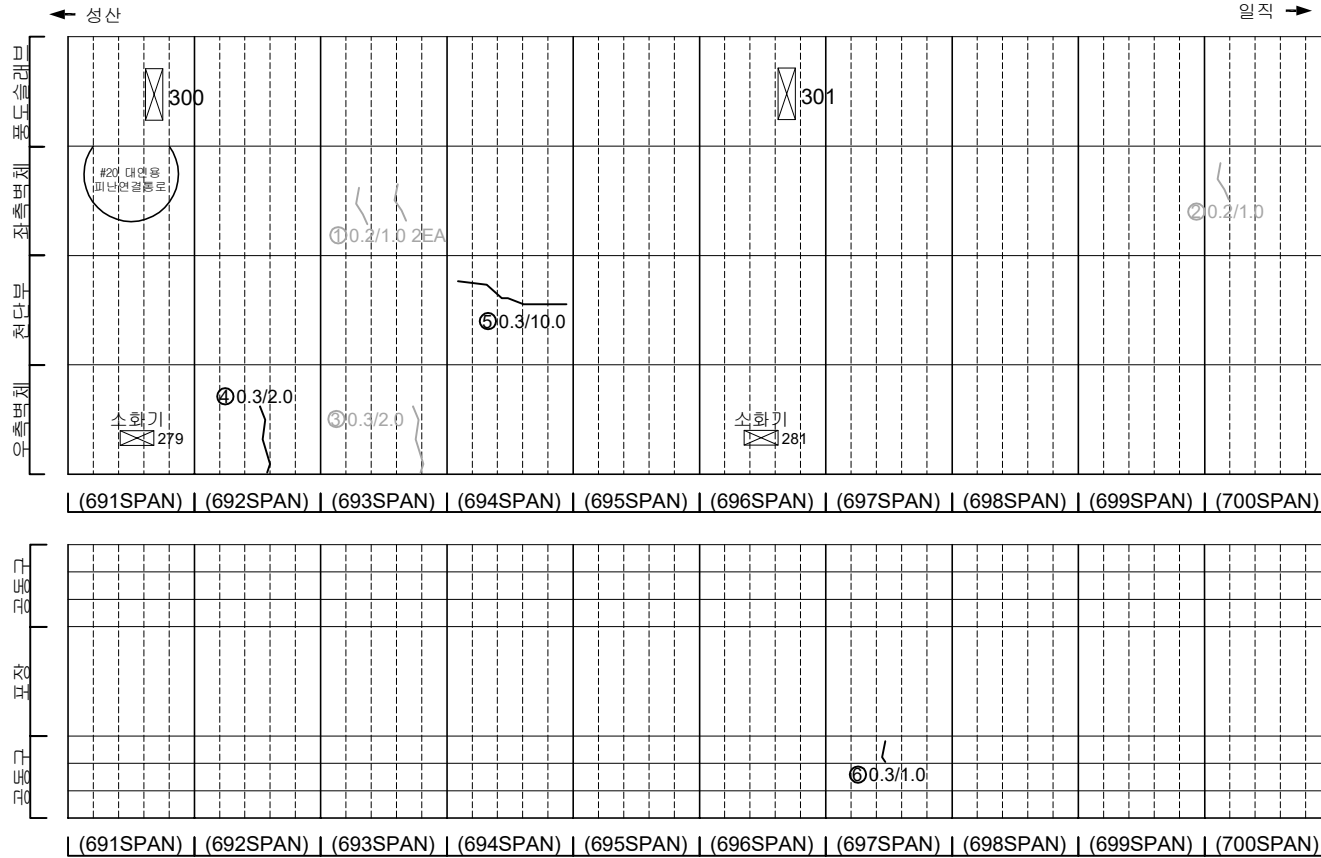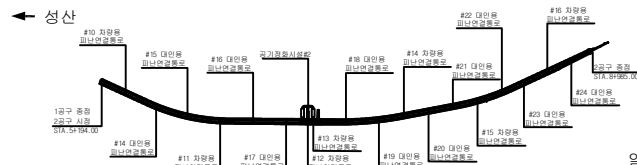[illegible]

일직 →

SECTION

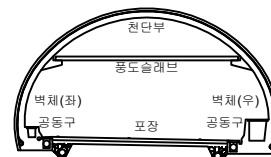


	피 려
--	--------

	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 구역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 691~700구간(일직)
도 면 범 호	26

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열 (폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	22상	천단부	균열 (폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'상 보수
4	23하	공동구	공동구 균열 (폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

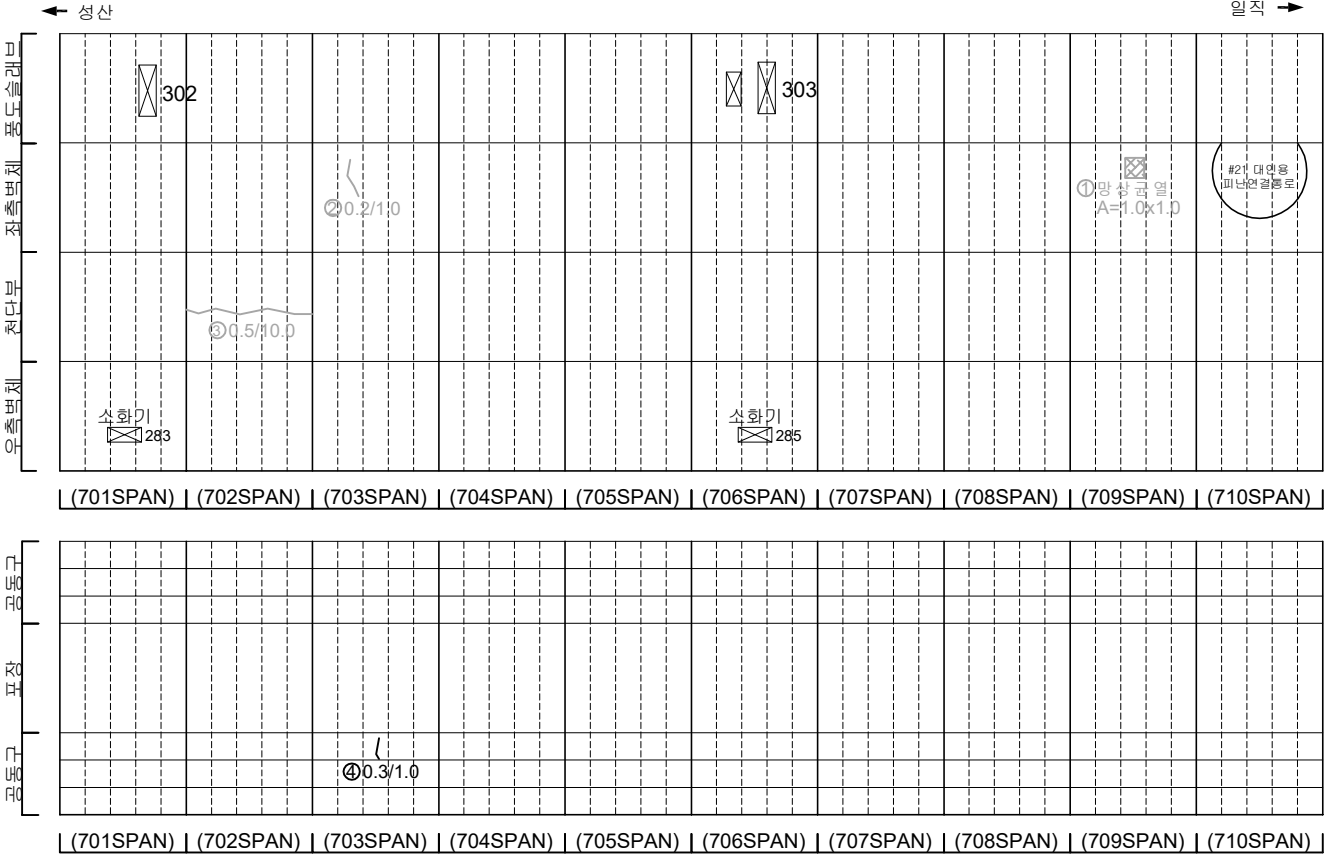

KEY PLAN

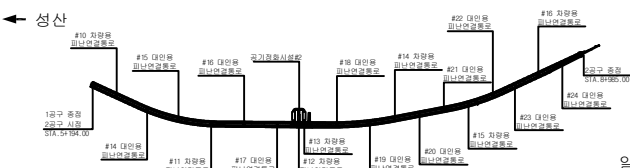

SECTION

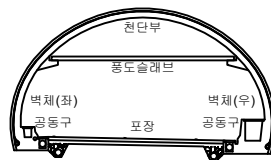


범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 701~710구간(일직)
도면번호	27

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2	23하	공동구	공동구 균형	-	0.5	5.0	2.50	m³	1	2.50	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

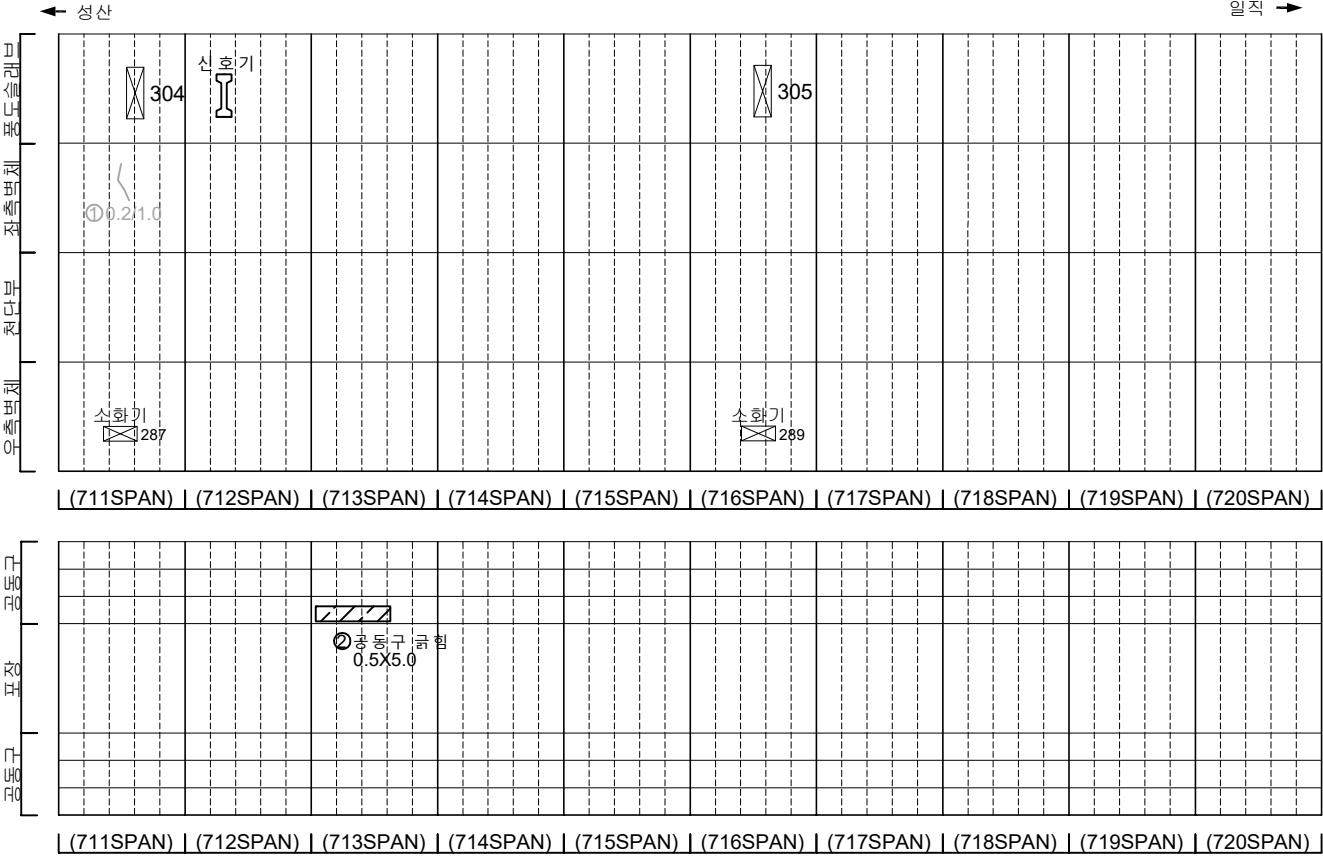

KEY PLAN

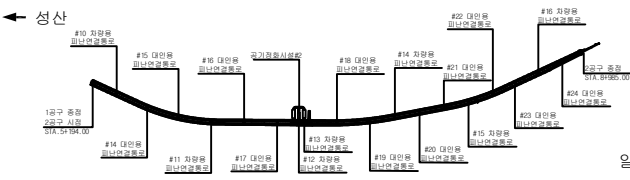

SECTION

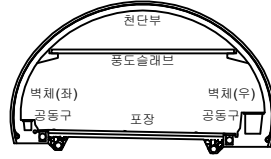


범례


	콘크리트		강근콘크리트		석재보수	발주처	서울특별시고속도로(주)
	아스팔트		벽돌		석재	용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	철근보강		벽돌		석재	도면명	서부간선지하도로 NATM 711~720구간(일직)
	철근보강		벽돌		석재	도면번호	28

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보수
2	23하	천단부	철근노출	-	0.1	0.3	0.03	m	1	0.03	
3	23하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	23하	포장부	포장 파손	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	0.04	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

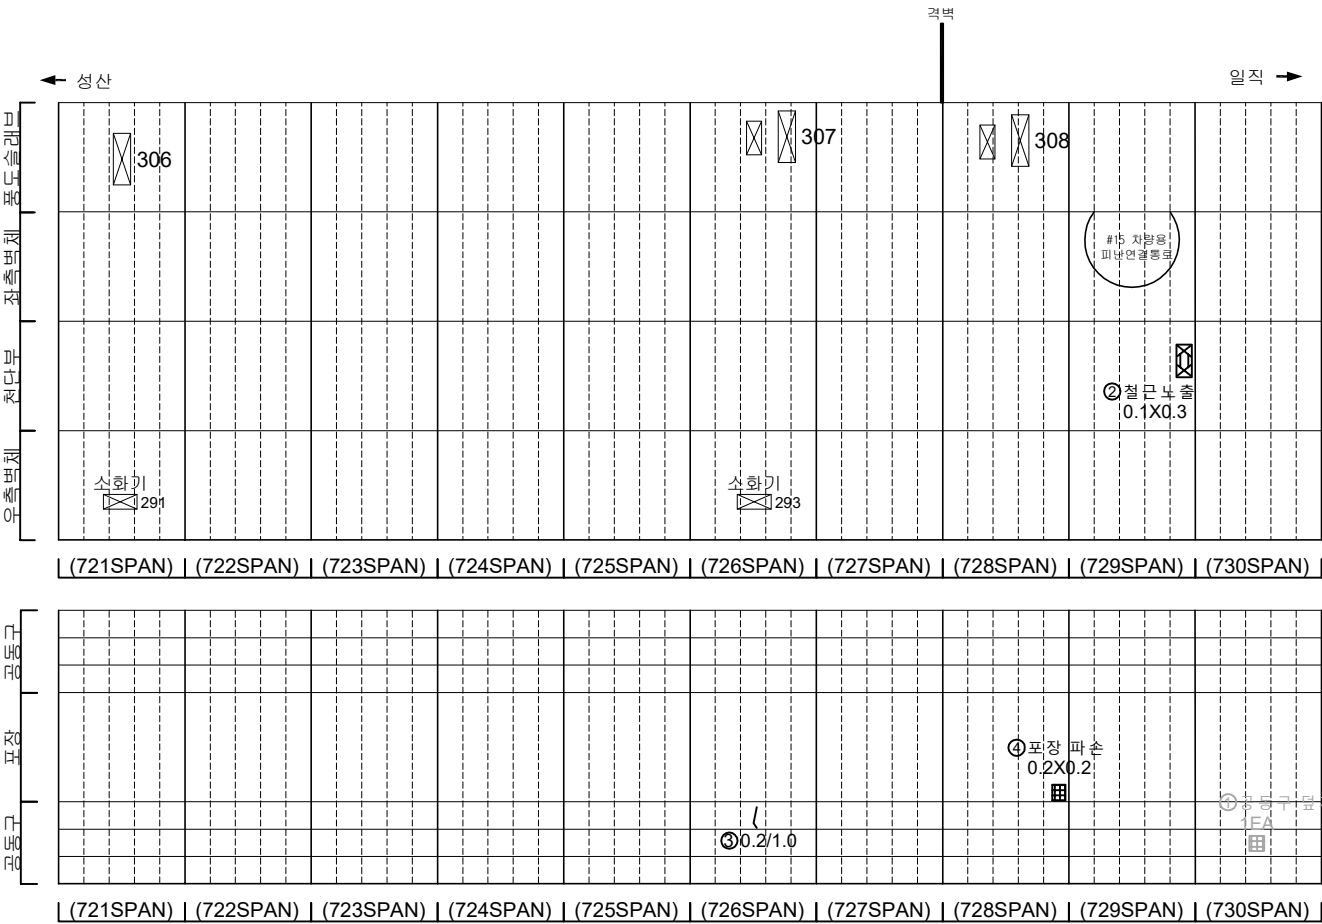

KEY PLAN

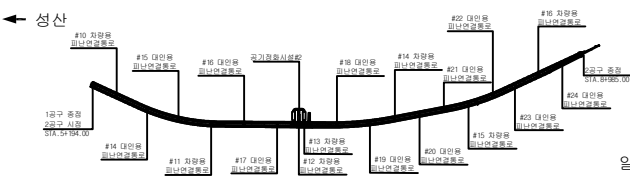

SECTION

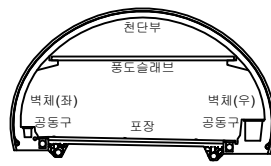


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 721~730구간(일직)
도면번호	29

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23하 보수
2	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
3	23하	천단부	층분리	-	0.2	0.3	0.06	m ²	2	0.12	
4	23하	천단부	방향균열	-	2.0	2.5	5.00	m ²	1	5.00	
5	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	6.0	-	6.00	m ²	1	6.00	
6	23하	공동구	공동구 균열	-	0.5	2.0	1.00	m ²	1	1.00	
7	23하	포장부	포장 방향균열	-	0.5	2.0	1.00	m ²	1	1.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

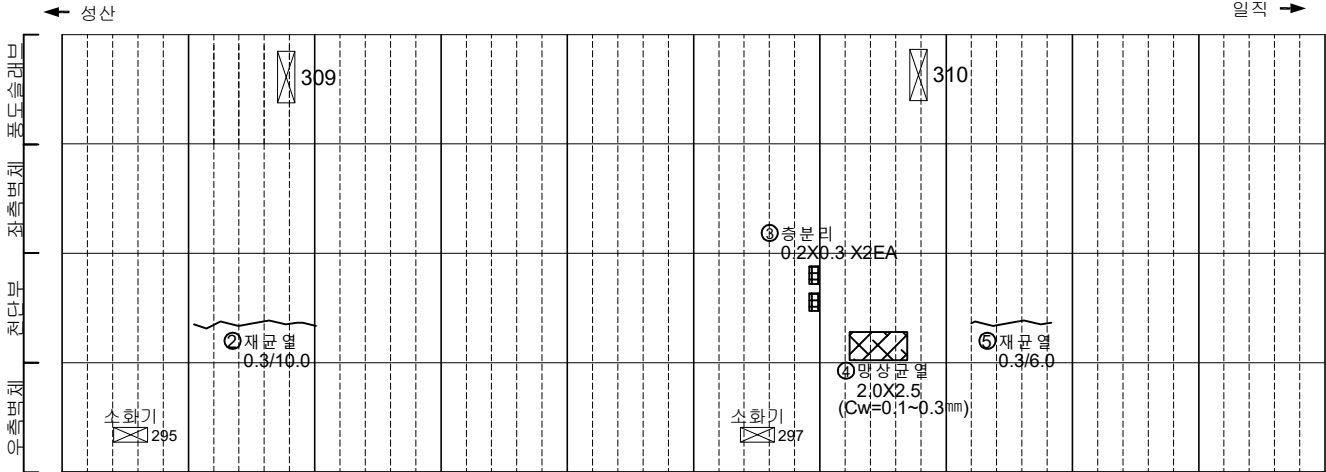


(731SPAN) | (732SPAN) | (733SPAN) | (734SPAN) | (735SPAN) | (736SPAN) | (737SPAN) | (738SPAN) | (739SPAN) | (740SPAN)

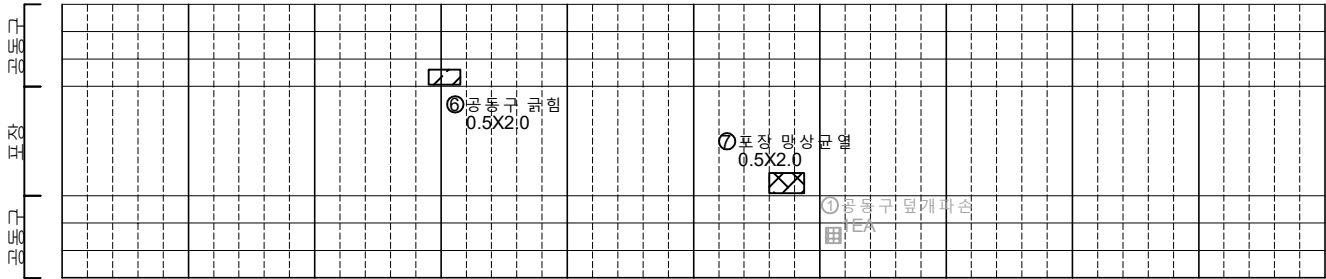


(731SPAN) | (732SPAN) | (733SPAN) | (734SPAN) | (735SPAN) | (736SPAN) | (737SPAN) | (738SPAN) | (739SPAN) | (740SPAN)

KEY PLAN

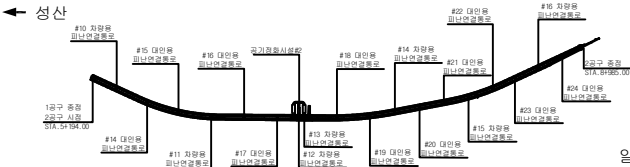

SECTION

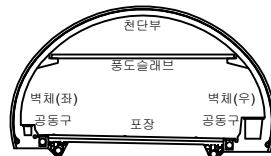


범례

균열	방향균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 731~740구간(일직)
도면번호	30

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	22'상 보강
2	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
3	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
4	23하	천단부	층분리	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
5	23하	천단부	파손	-	0.3	0.5	0.15	m ²	1	0.15	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	m	1	4.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
8	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

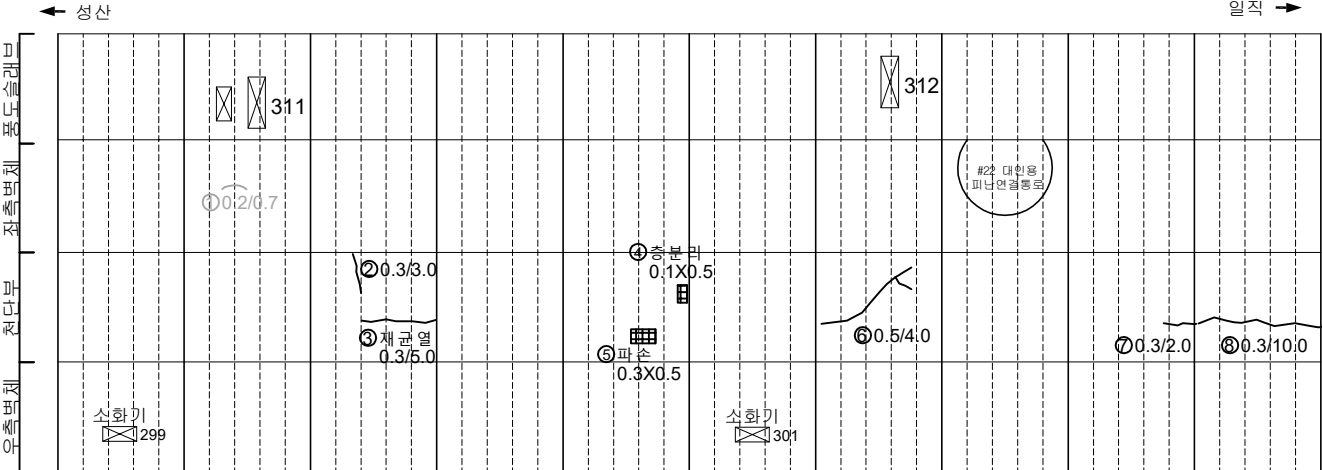


(741SPAN) | (742SPAN) | (743SPAN) | (744SPAN) | (745SPAN) | (746SPAN) | (747SPAN) | (748SPAN) | (749SPAN) | (750SPAN)

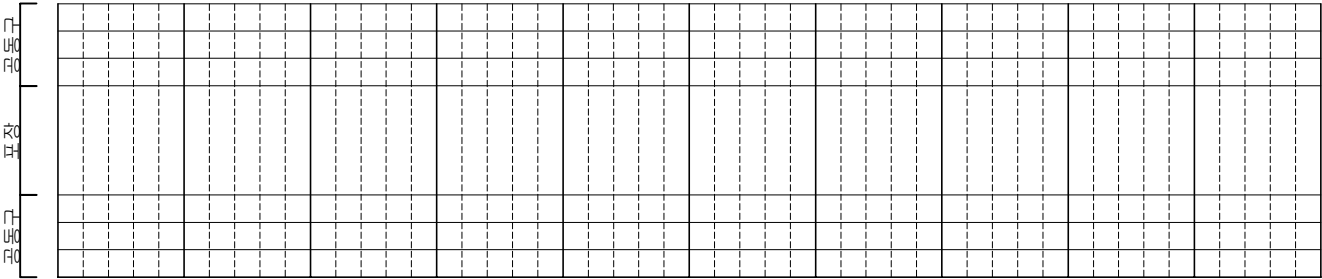


(741SPAN) | (742SPAN) | (743SPAN) | (744SPAN) | (745SPAN) | (746SPAN) | (747SPAN) | (748SPAN) | (749SPAN) | (750SPAN)

KEY PLAN

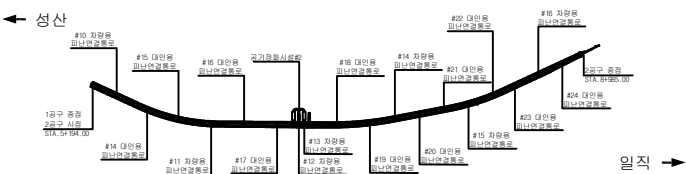

SECTION


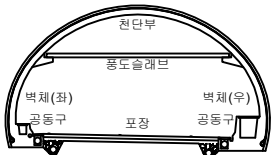


범례

	균열		양상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박리		파괴물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 741~750구간(일직)
도면번호	31


손 상 물 량 표

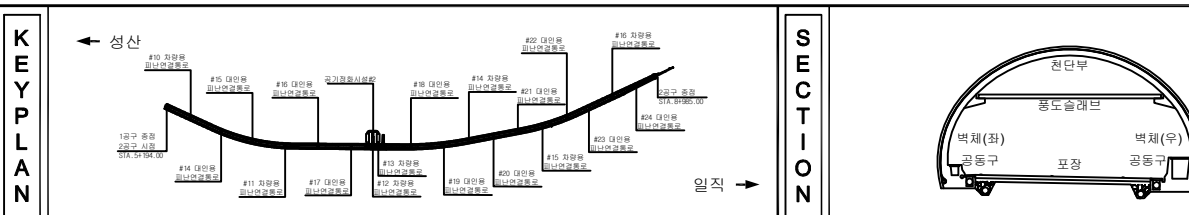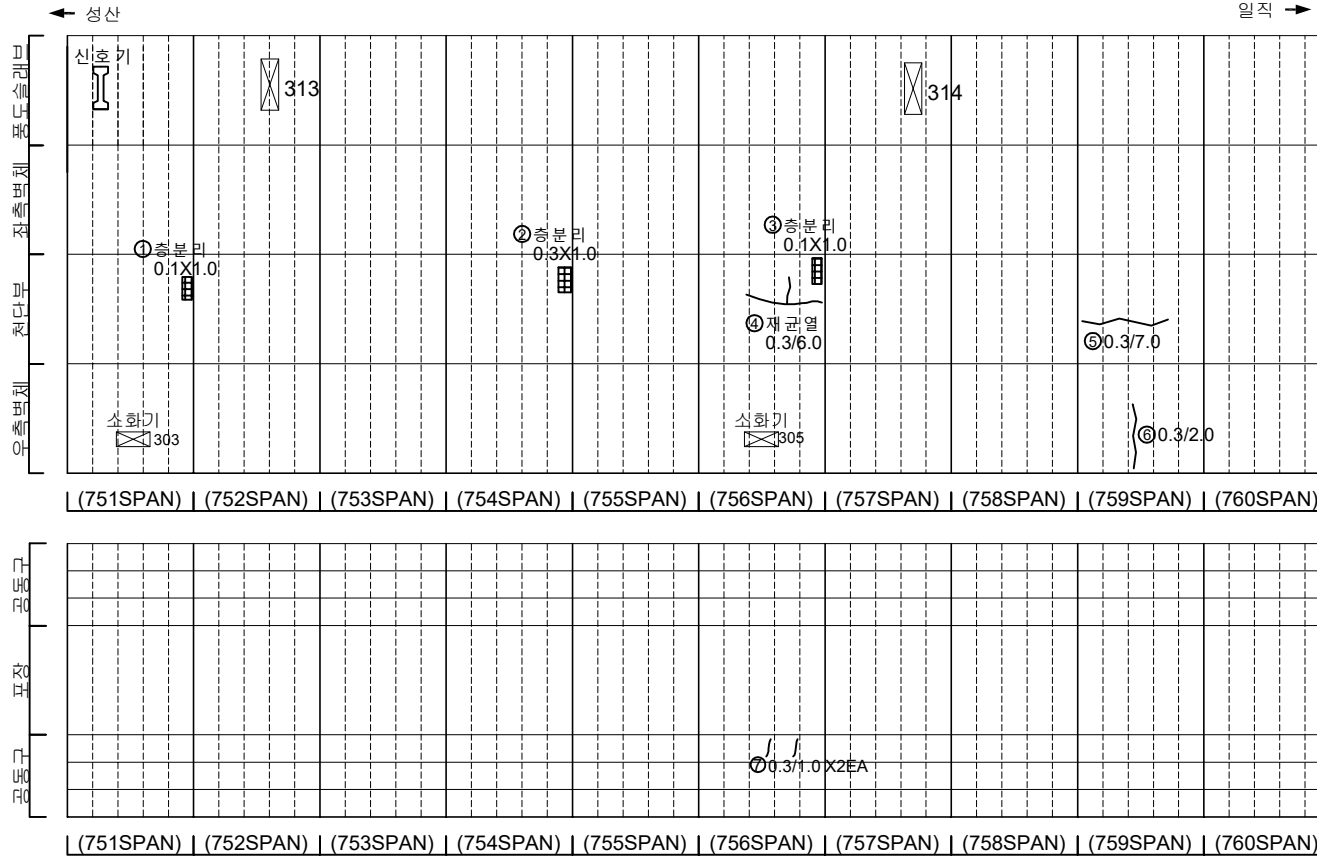[illegible]


지 리				발 주 처 서서울도시고속도로(주)
				용 의 명
				서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
				도 면 명 서부간선지하도로 NATM 751~760구간(일직)
				도면번호 32

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보수
2	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
3	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
4	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

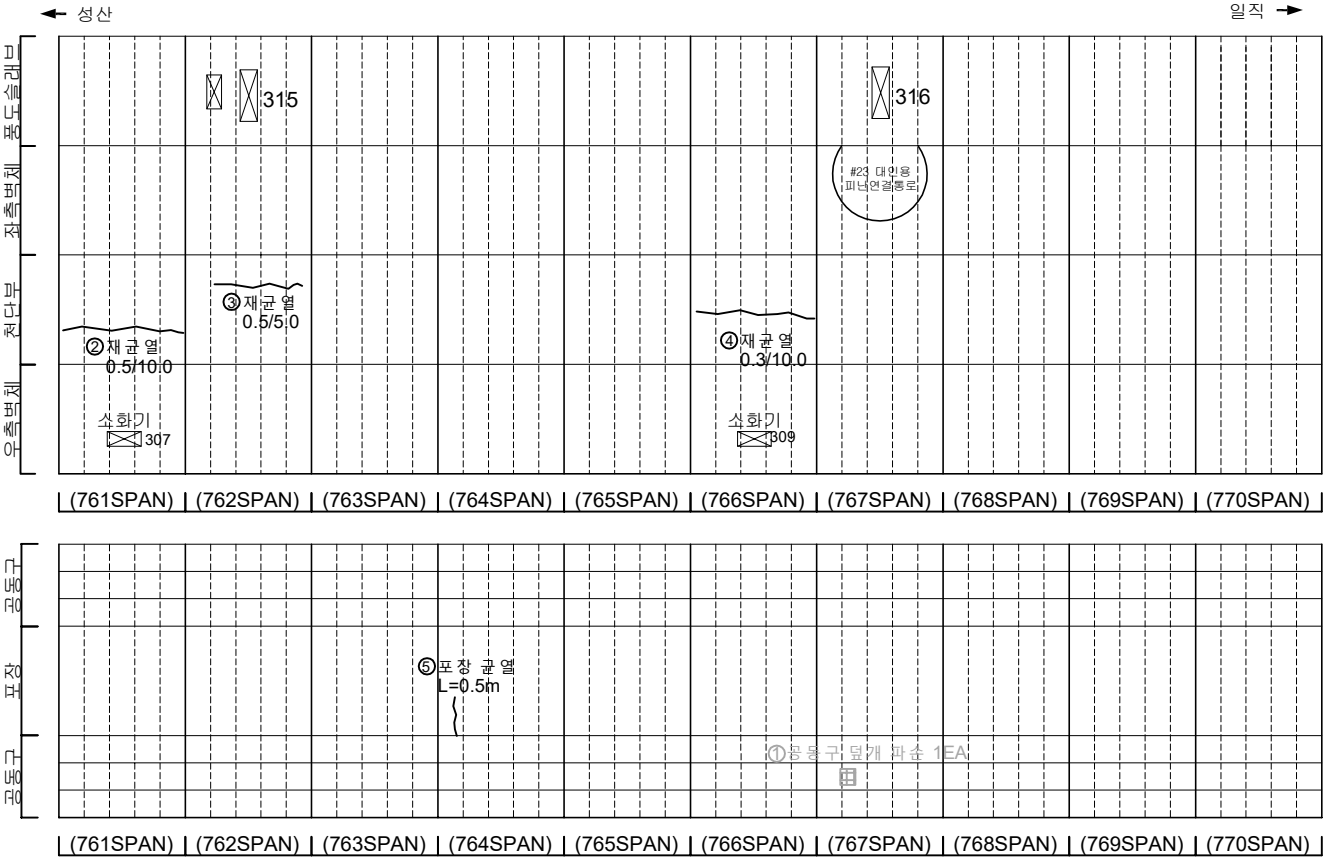

KEY PLAN

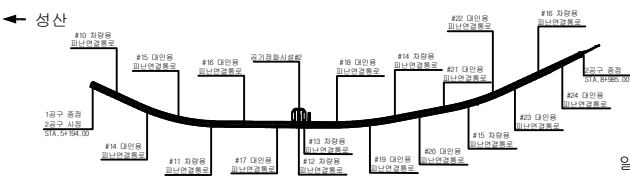

SECTION

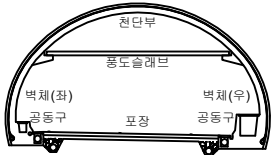


범례

	균열		양상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박리		되적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 761~770구간(일직)
도면번호	33

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	2	4.00	22'상 보수
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
3	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	4.5	-	4.50	m	1	4.50	22'상 보수
4	225하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
5	235하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
6	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
7	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
9	235하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	235하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

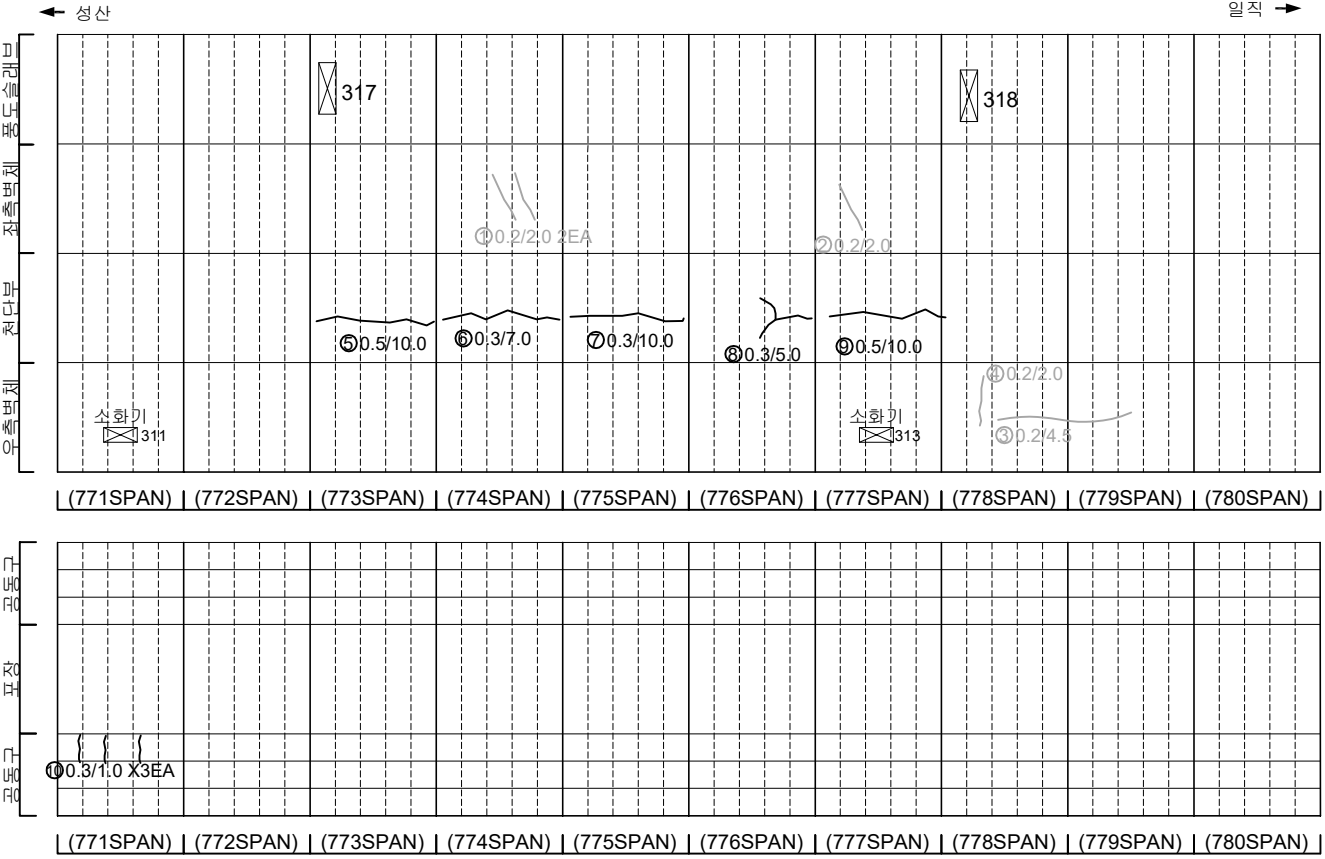

KEY PLAN

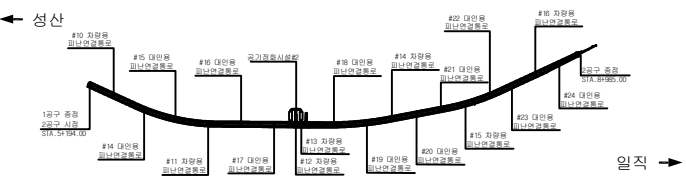

SECTION



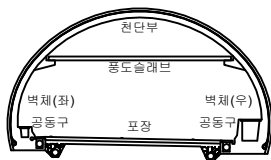


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타



발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 771~780구간(일직)
도면번호	34

손 상 물 량 표

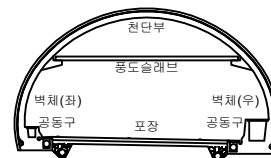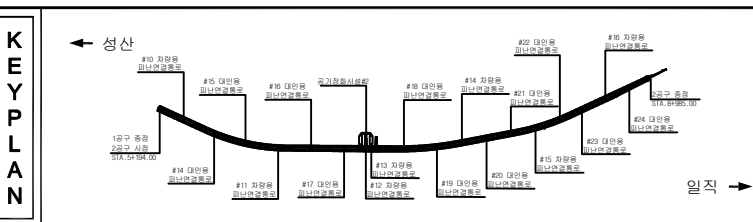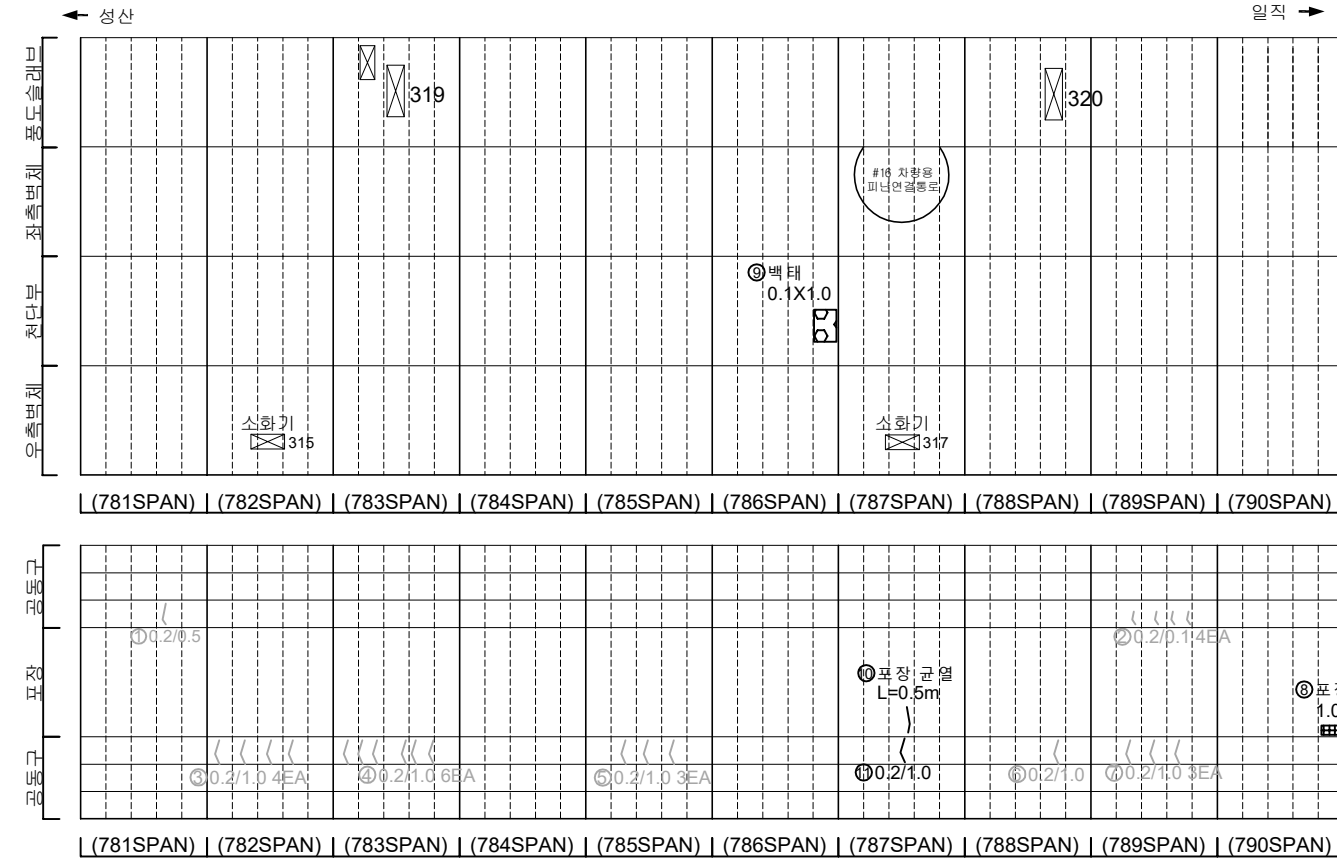
[illegible]

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량(㎡)	단위	개소	총합량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	23'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.2	-	0.20	㎡	1	0.20	23'하 보수
3	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보수
4	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보수
5	22상	포장부	포장 파손	-	0.2	1.0	0.20	㎡	1	0.20	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	
11	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	㎡	4	8.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

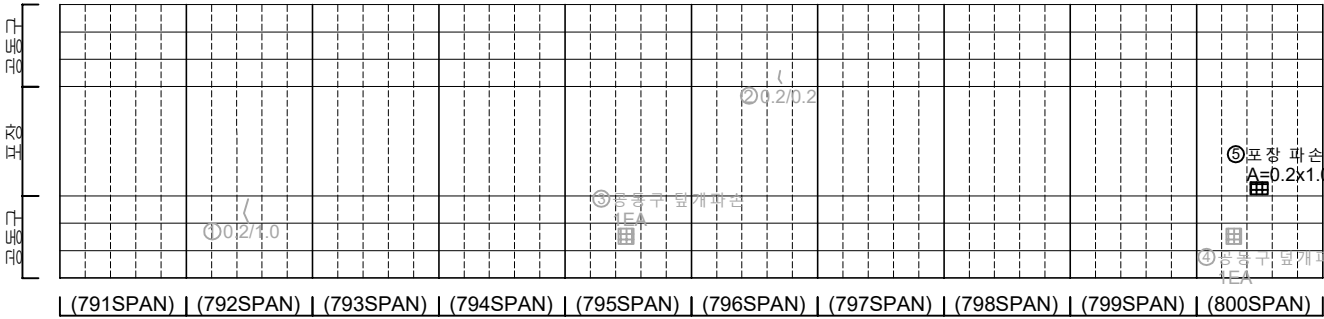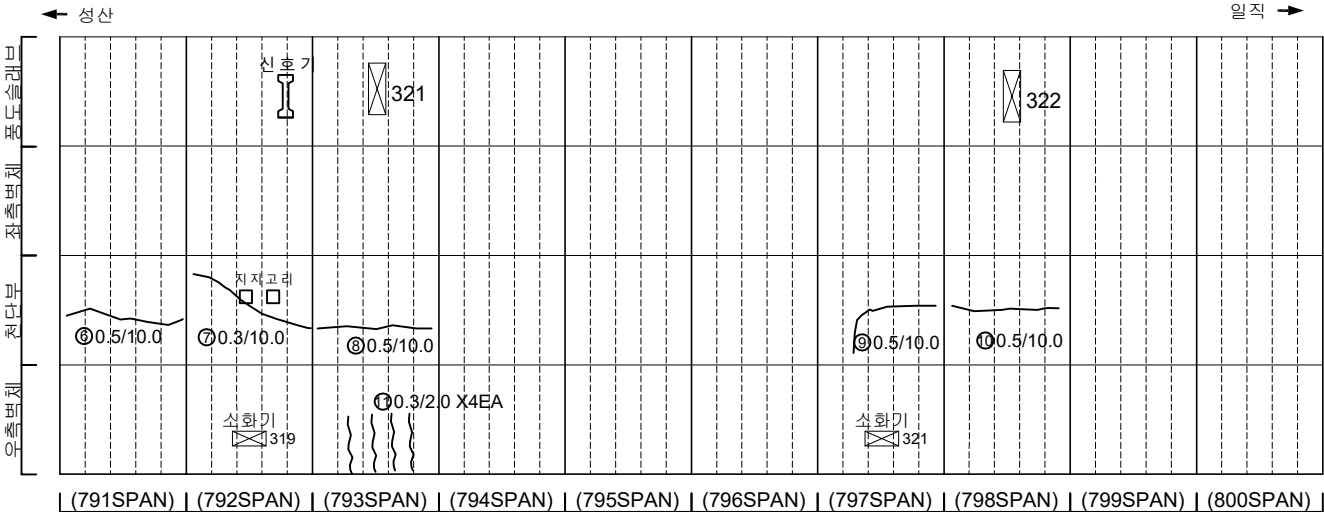

KEY PLAN

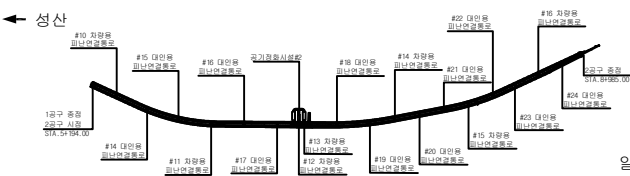

SECTION



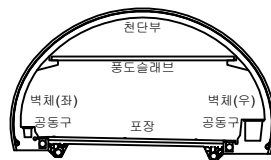


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타





발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 791~800구간(일직)
도면번호	36

손상물량표

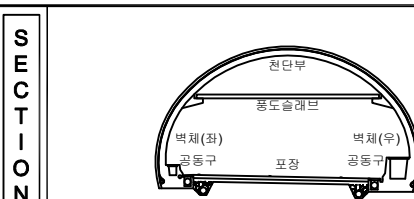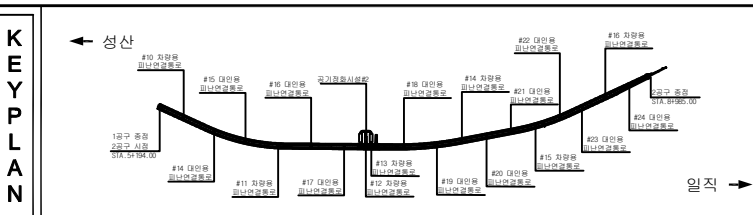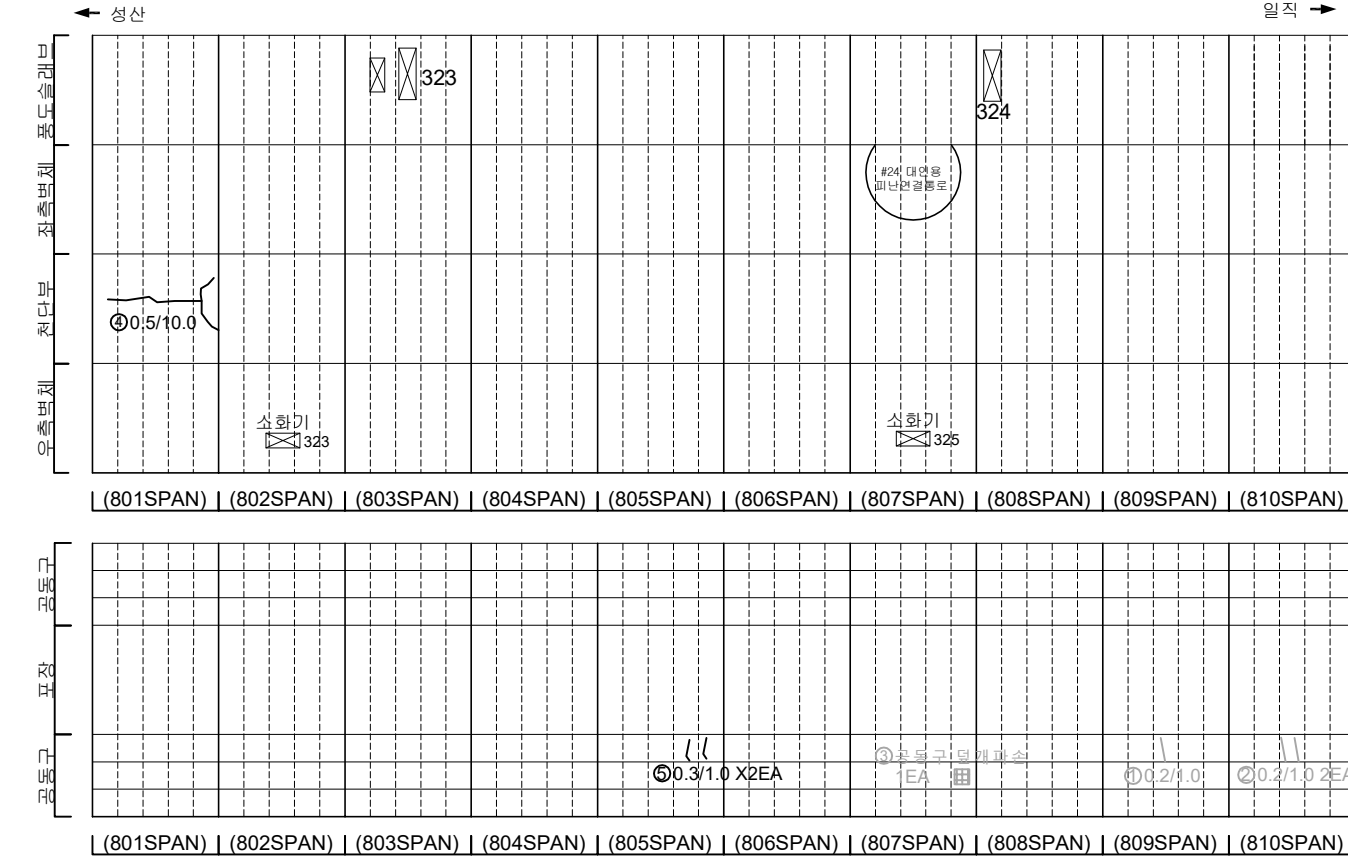[illegible]


지 능				발 주 처 서서물도시고속도로(주)
				용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
				
				도 면 명 서부간선지하도로 NATM 801~810구간(일직)
				도 면 번호 37
				
				

손 상 물 량 표

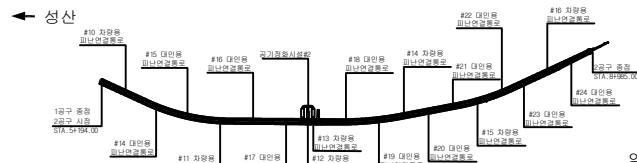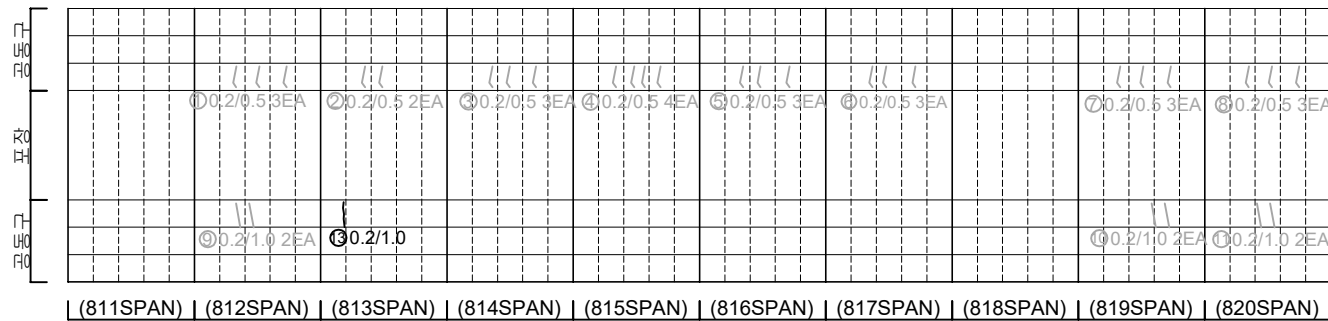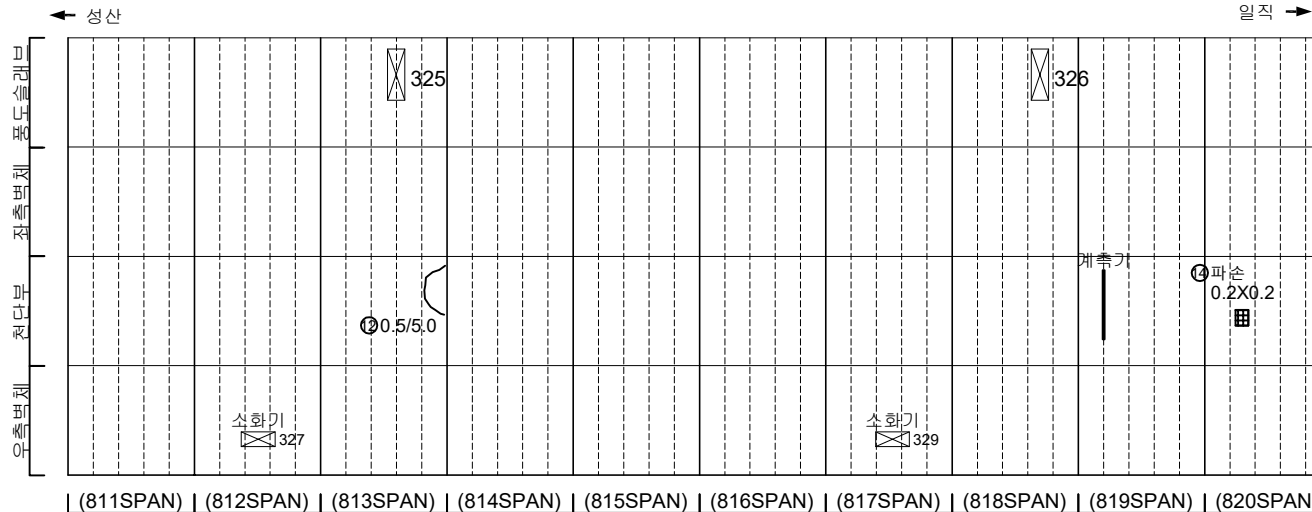

일직 →

SECTION

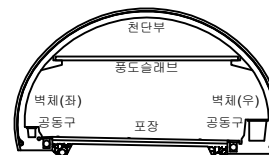

五 五

	파도		문양 2		문양 3
	문양 4		문양 5		문양 6
	문양 7		문양 8		문양 9
	문양 10		문양 11		문양 12
	문양 13		문양 14		문양 15

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
-------	--------------

용역명


서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명


도면번호 38

[illegible]



손 상 물 량 표

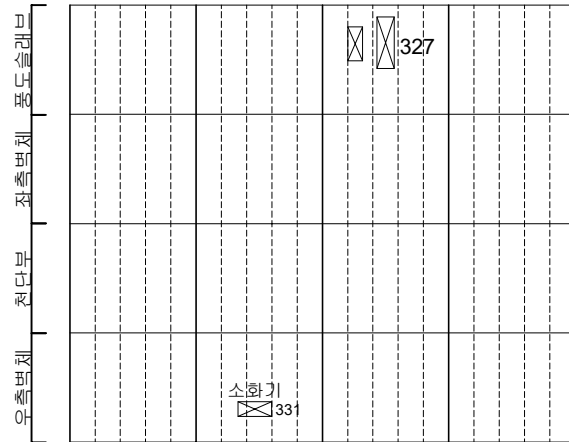[illegible]

|(821SPAN)| (822SPAN)| (823SPAN)| (824SPAN)|

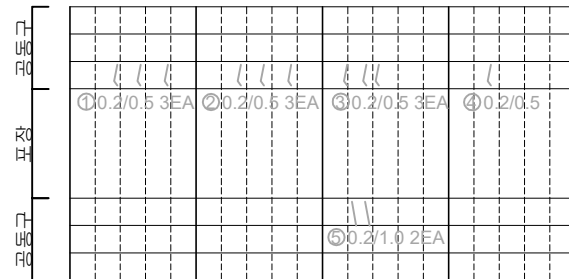


| (821SPAN) | (822SPAN) | (823SPAN) | (824SPAN)

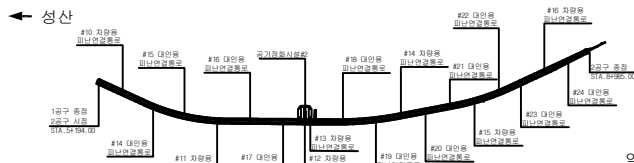

일직 →

SECTION

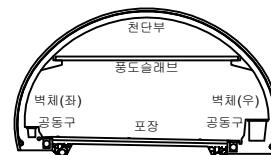


부 록

	간명		양상간명		재료분리	발주처 서서물도시고속도로(주)
	면적, 광물		보단, 파손		채수	용역명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	부수, 승차부		보대		회격물	
	철근노출		천하		열화	도면명 서부간선지하도로 NATM 821~826구간(일직)
	부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 39


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	2.0	2.00	m ²	1	2.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	23'하 보수
3	21하	상부슬래브	벽체누수	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'상 보수
4	21하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	23'상 보수
5	21하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	7	14.00	23'상 보수
6	22상	측벽부	벽체누수	-	0.1	2.0	0.20	m ²	1	0.20	
7	22상	상부슬래브	벽체누수	-	0.2	2.0	0.40	m ²	1	0.40	23'상 보수
8	22상	상부슬래브	벽체누수	-	0.2	3.0	0.60	m ²	4	2.40	23'상 보수
9	22상	측벽부	벽체누수	-	0.1	1.5	0.15	m ²	2	0.30	
10	23하	측벽부	벽체	-	0.2	1.5	0.30	m ²	4	1.20	24'상 보수
11	23하	측벽부	벽체	-	0.2	2.5	0.50	m ²	3	1.50	
12	23하	측벽부	누수흔적	-	4.0	0.3	1.20	m ²	1	1.20	
13	23하	포장부	포장 망상균열	-	7.0	10.0	70.00	m ²	1	70.00	
14	23하	포장부	포장 균열	-	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

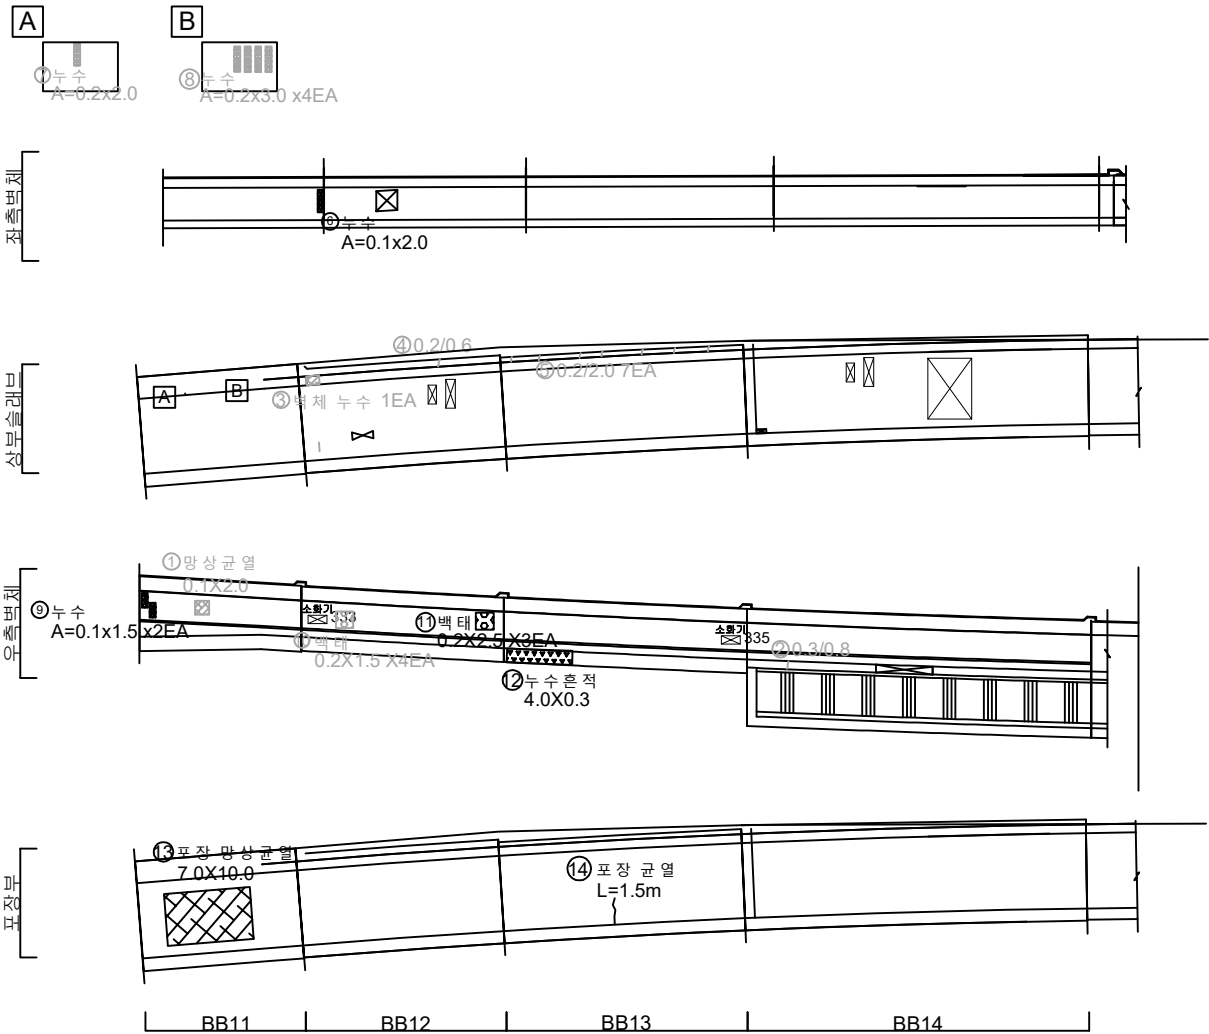


KEY PLAN

← 성산



일직 →

SECTION

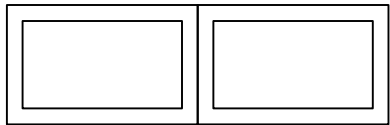

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처
서서울도시고속도로(주)


용 역 명
서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB11~BB14 (일직)

도 면 명
서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB11~BB14 (일직)

도 면 번호
40


손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	누수	-	0.1	0.5	0.05	㎡	1	0.05	23'상 보수
2	22상	측벽부	벽태	-	0.2	1.5	0.30	㎡	4	1.20	
3	22상	측벽부	벽태	-	0.2	2.0	0.40	㎡	11	4.40	
4	23하	측벽부	누수(스머있음)	-	0.2	2.0	0.40	㎡	1	0.40	
5	23하	포장부	포장 망상균열	-	2.0	5.0	10.00	㎡	1	10.00	
6	23하	포장부	포장 균열	-	2.0	-	2.00	㎡	1	2.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

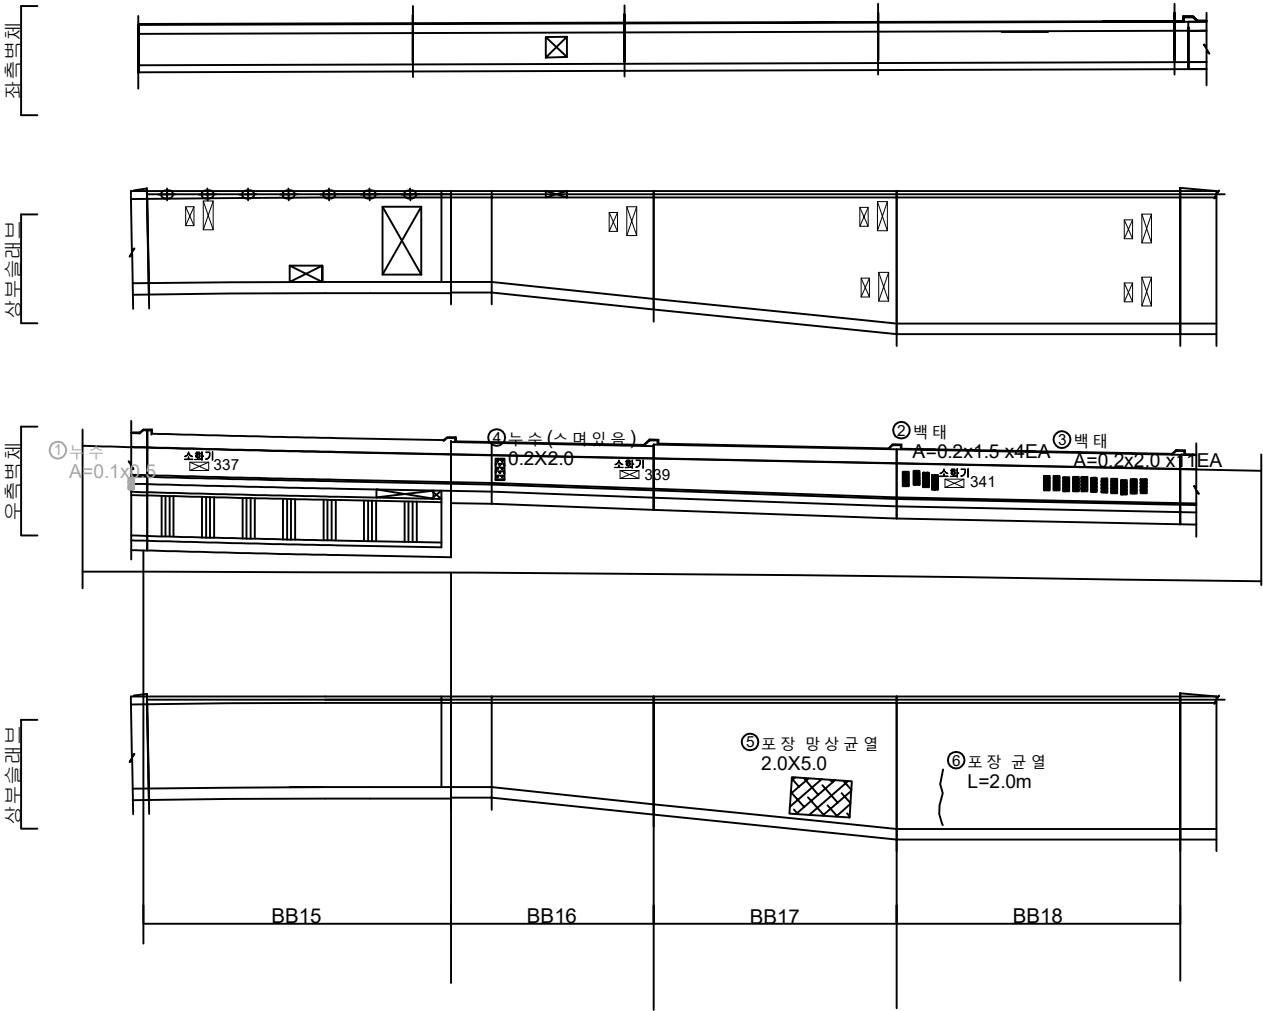


KEY PLAN

← 성산



일직 →



SECTION

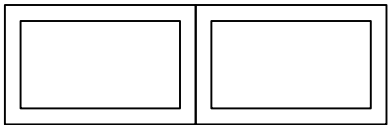


면
레

균열	망상균열	재료분리	발 주 처 서울도시고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB15~BB18 (일직)
철근노출	침 하	열 화	도 면 번호 41
부식	좌굴, 변형	기타	

ID : 서부간선지하도로 종점부(B0X-TYPE BB19~BB22)-일직방향

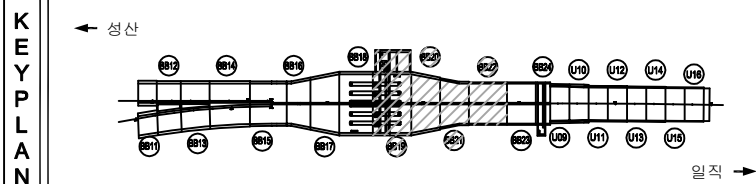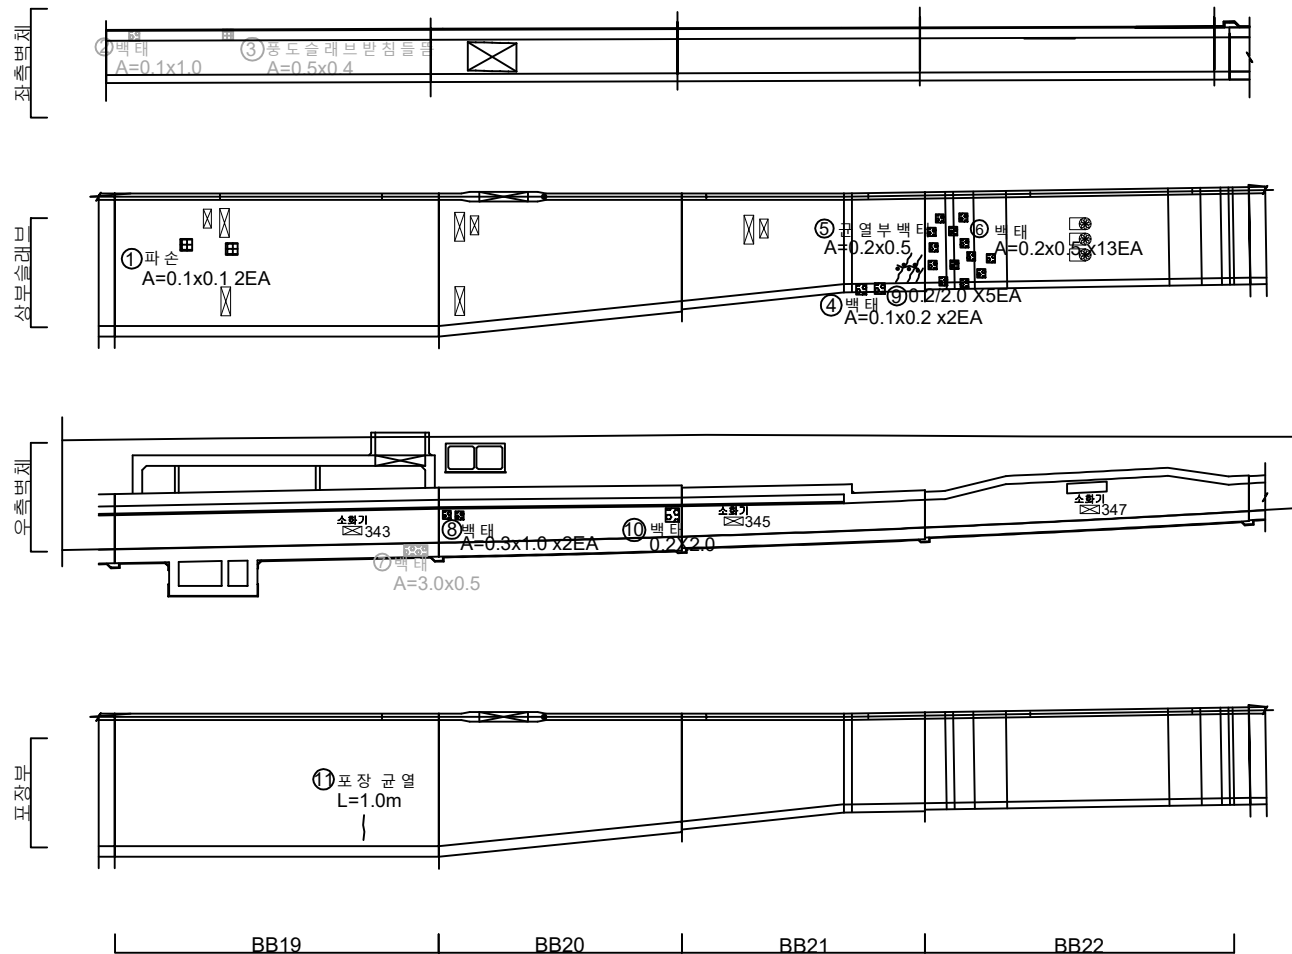

SECTION

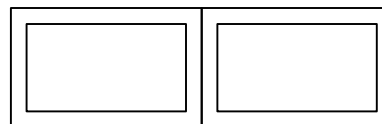

二二


	간 도로		양상간 도로		재료분리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	면치, 광물		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	서부간선지하도로 정기, 청밀안전점검 구역
	철근노출		침하		열화	
	부식		차량, 변형		기타	도 면 명 서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB19~BB22 (일직)
						도면번호 42

손상물량표


[illegible]

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 량량	단위	개소	총합 량량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	4	4.00	
2	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	6	6.00	
3	21하	상부슬래브	망상균열	-	2.0	1.0	2.00	m ²	2	4.00	
4	21하	상부슬래브	파손	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
5	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
6	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.2	-	1.20	m	1	1.20	
7	22상	측벽부	실란트파손	-	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
8	22상	측벽부	실란트파손	-	4.5	-	4.50	m	1	4.50	
9	22상	측벽부	실란트파손	-	3.5	-	3.50	m	1	3.50	
10	22상	측벽부	실란트파손	-	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
11	22상	방호벽	중분대 파손	-	0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
12	22상	측벽부	실란트파손	-	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
13	22상	측벽부	실란트파손	-	4.5	-	4.50	m	1	4.50	
14	22상	측벽부	실란트파손	-	3.5	-	3.50	m	1	3.50	
15	22상	측벽부	실란트파손	-	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

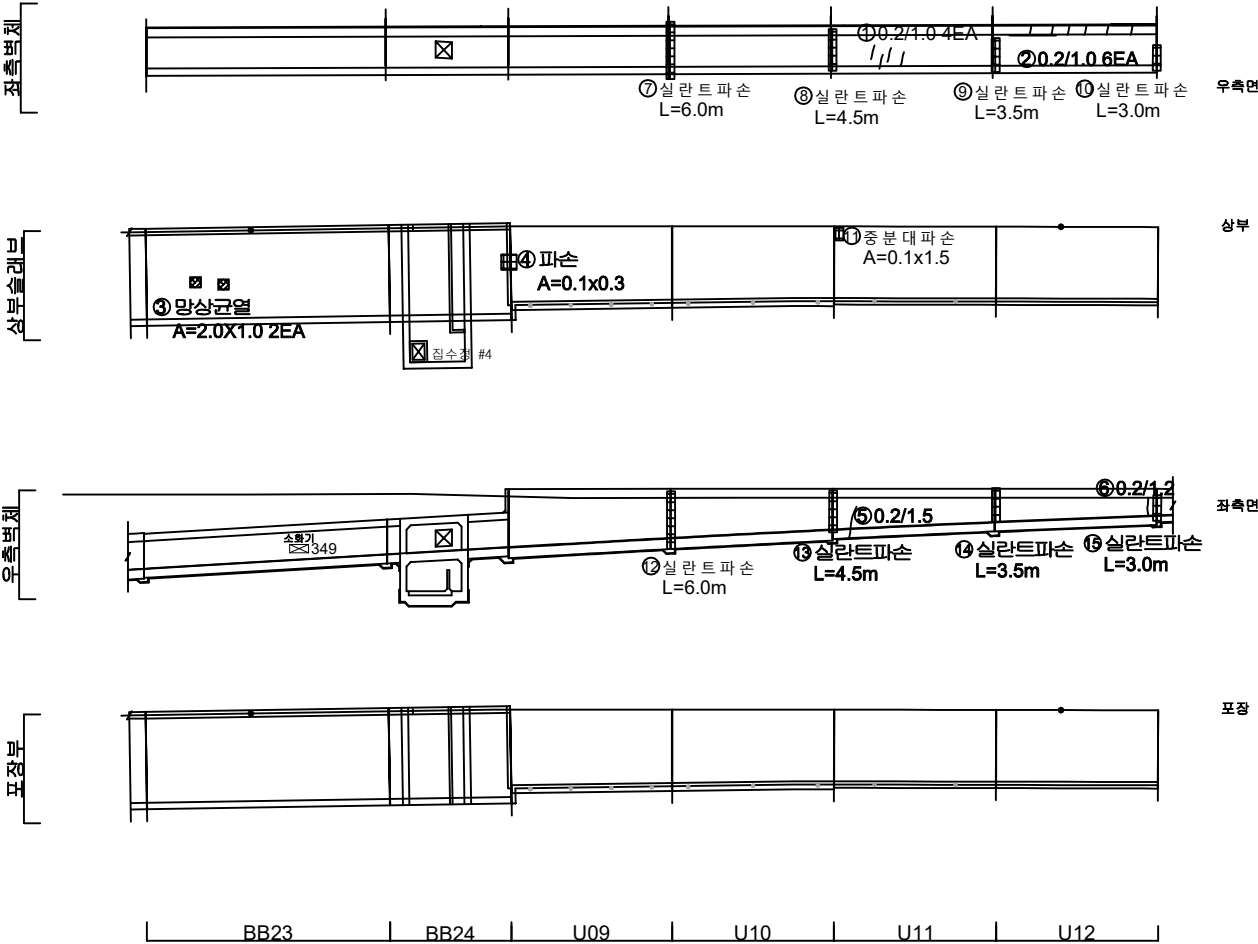

KEY PLAN

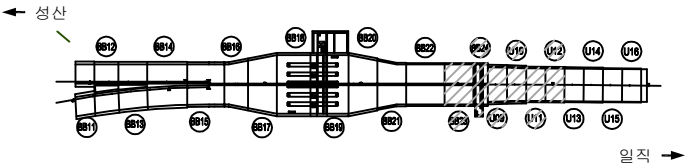

SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		균열, 파손		채수
	누수, 습윤부		균열, 파손		퇴적물
	침하		균열, 파손		열화
	부식		균열, 파손		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB23,24 U-TYPE U9-U12 (일직)
도면번호	43


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	215하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
3	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.1	-	2.10	m	1	2.10	
4	215하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	5	5.00	
5	215하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7	215하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	6	6.00	
8	215하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	5	3.50	
9	215하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	9	9.00	
10	215하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	7	4.90	
11	215하	중분대	중분대 균열(폭0.2mm)	0.2	1.3	-	1.30	m	1	1.30	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

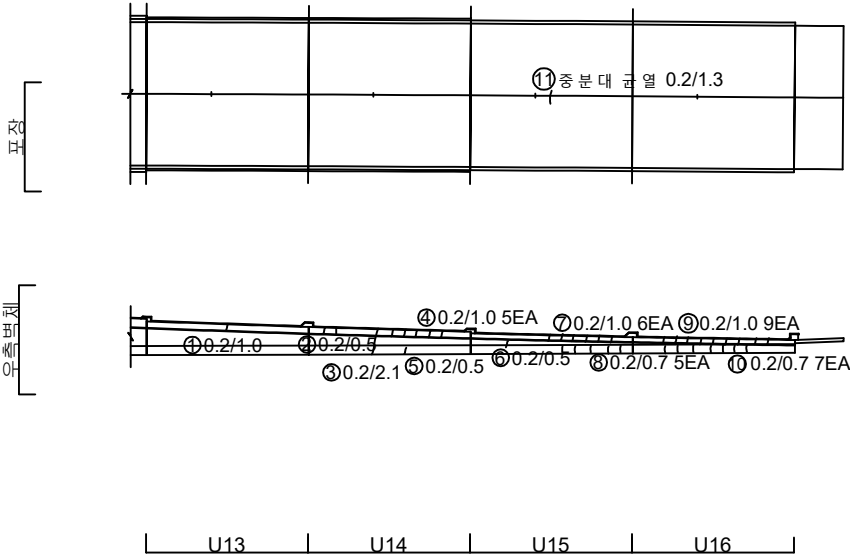

KEY PLAN

← 성산



일직 →

SECTION



범례

균열	양상균열	재료분리
균열, 공동	배근, 파손	채수
누수, 습윤부	배근	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 종점부 U-TYPE U13~U16 (일직)
도 면 명	서부간선지하도로 종점부 U-TYPE U13~U16 (일직)
도 면 번호	44