

1. 교 면 포 장

고래진2교(부산) 교면포장 S1

손상물량표







교면포장

S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	방상균열	0.1	30.0	0.7	1	m	21.00
2	구	교면포장	균열	0.5	30.0		1	m	30.00
3	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부산

울산 →

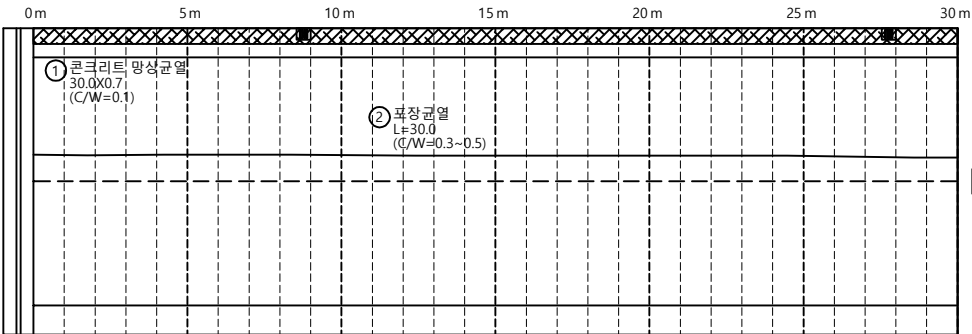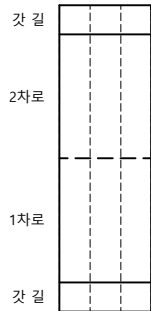



접속부
L=3.0m

A1

P1

KEY
PLAN

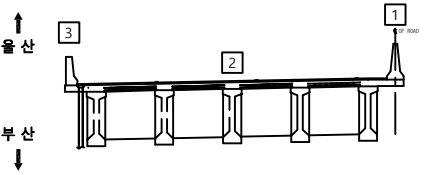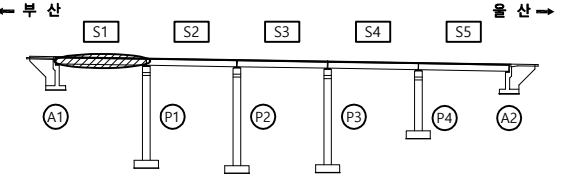

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 001

고래진2교(부산) 교면포장 S2

손 상 물 량 표

교면포장

S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교면포장	균열	0.5	15.0		1	m	15.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

방호벽

갓 길

2차로

1차로

갓 길

중앙분리대

P1


P2

① 포장균열
L=15.01
(C/W=0.3~0.5)


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

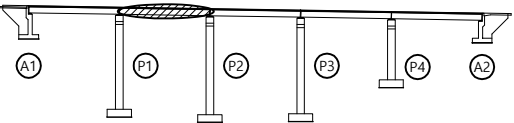

↑
울 산
↓
부 산

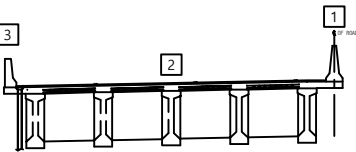

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW-02	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	002

고래진2교(부산) 교면포장 S3

손상물량표


교면포장

S3



연호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교면포장	균열	0.3	10.0		1	m	10.00	
2	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30	백태
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

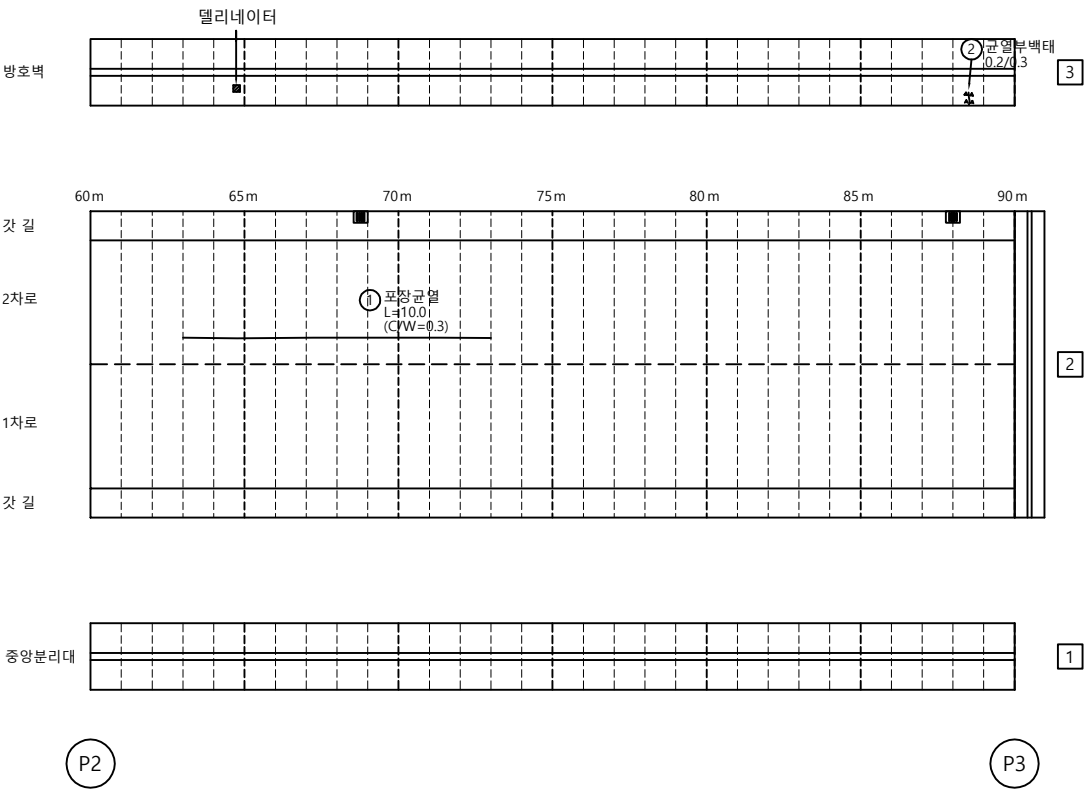

K
E
Y
P
L
A
N

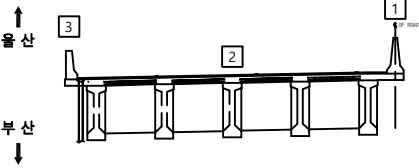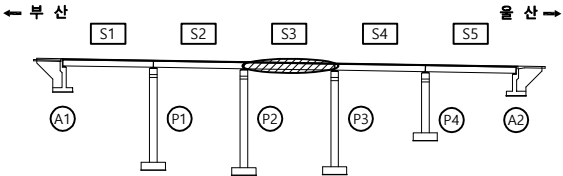

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

☐ CW 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
☐ 망상균열	▨ 누수, 습윤	☐ 백태	▨ 기타
☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 003

고래진2교(부산) 교면포장 S4

손상물량표


교면포장

S4



연도	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교면포장	균열	0.5	30.0		1	m	30.00	
2	구	방호벽	균열	0.1	3.0		1	m	3.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

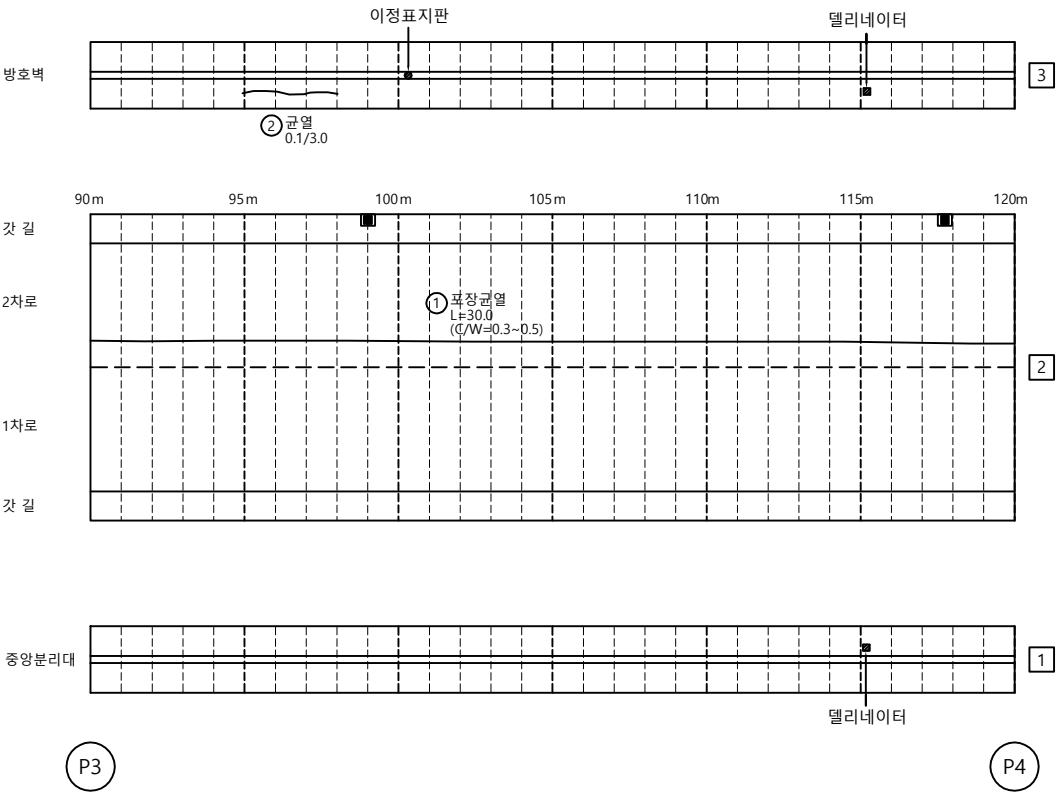

KEY
PLAN

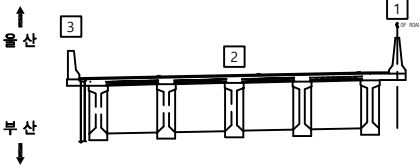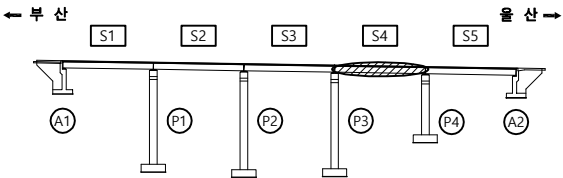

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

	재료분리		부식
	파손, 박리		퇴적
	누수, 습윤		기타
	소성변형		No. 004


고래진2교(부산) 교면포장 S5

손 상 물 량 표



교면포장									
S5									
연호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	망상균열	0.3	0.3	0.7	1	m	0.21
2	구	교면포장	균열	0.5	30.0		1	m	30.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산

울 산 →

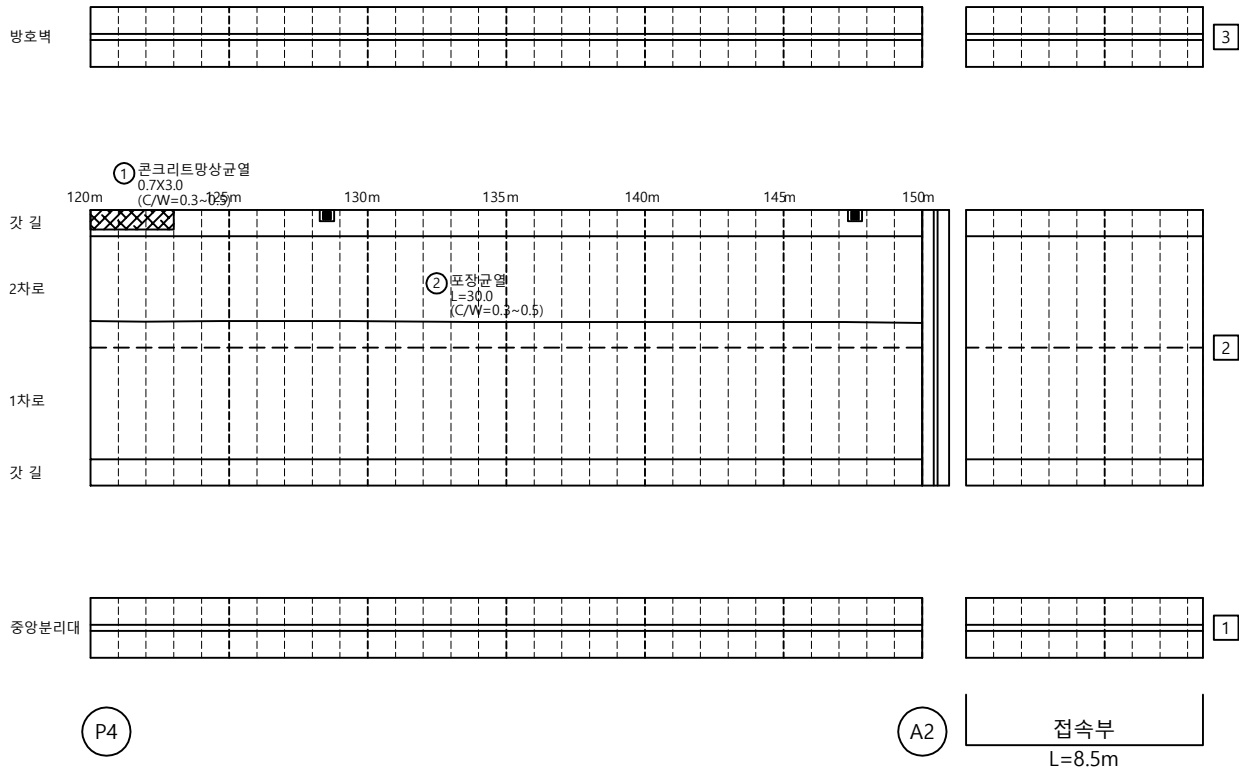

K
E
Y
P
L
A
N

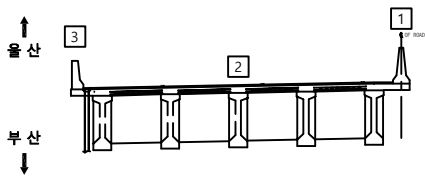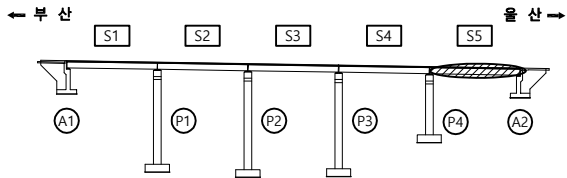

용역명


2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

① 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 005

2. 신축이음장치



고래진2교(부산) 신축이음 A1

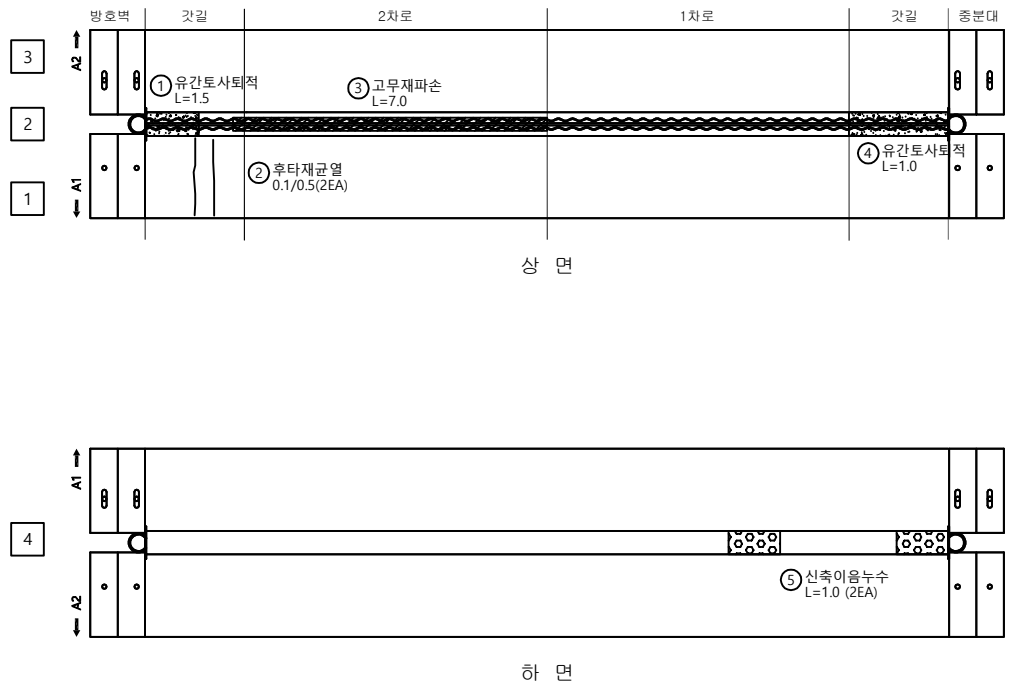



손상물량표

신축이음									
A1									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	토사및여물침적		1.5		1	m	1.50
2	구	신축이음	균열	0.1	0.5		2	m	1.00
3	구	신축이음	파손		7.0		1	m	7.00
4	구	신축이음	토사및여물침적		1.0		1	m	1.00
5	구	신축이음	누수		1.0		2	m	2.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

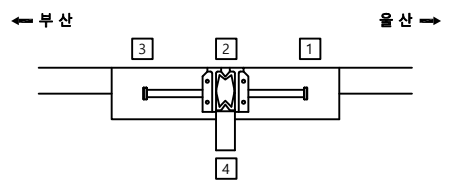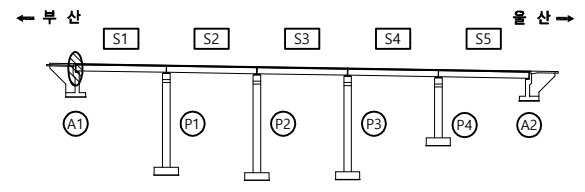

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	006

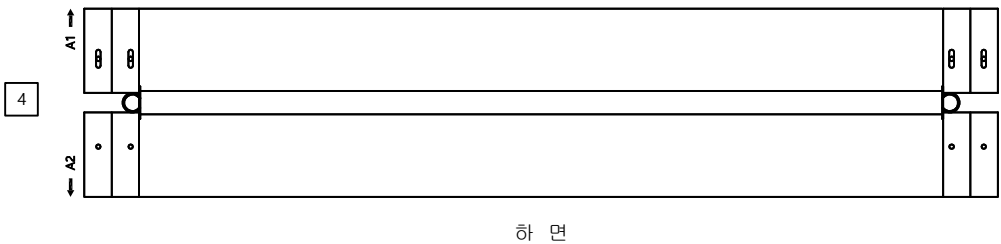
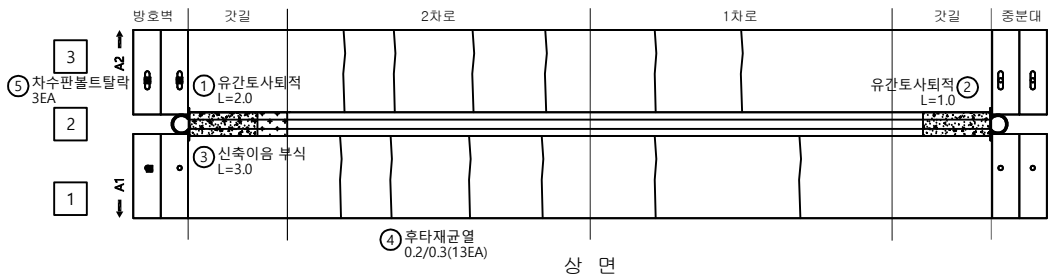


신축이음

P3

연호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	토사및머물침되적		2.0		1	m	2.00
2	구	신축이음	토사및머물침되적		1.0		1	m	1.00
3	구	신축이음	부식		3.0		1	m	3.00
4	구	신축이음	균열	0.2	0.3		13	m	3.90
5	구	신축이음	연결플트이완,탈락				3	EA	3.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

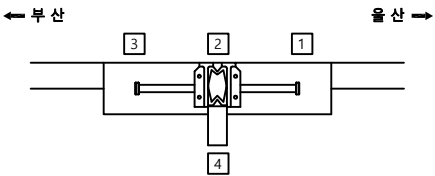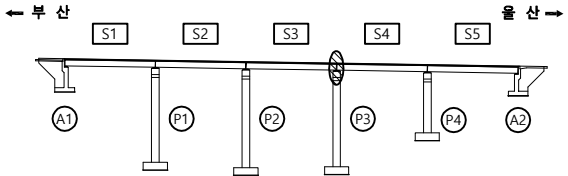


용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
파손부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸		No. 007



고래진2교(부산) 신축이음 A2

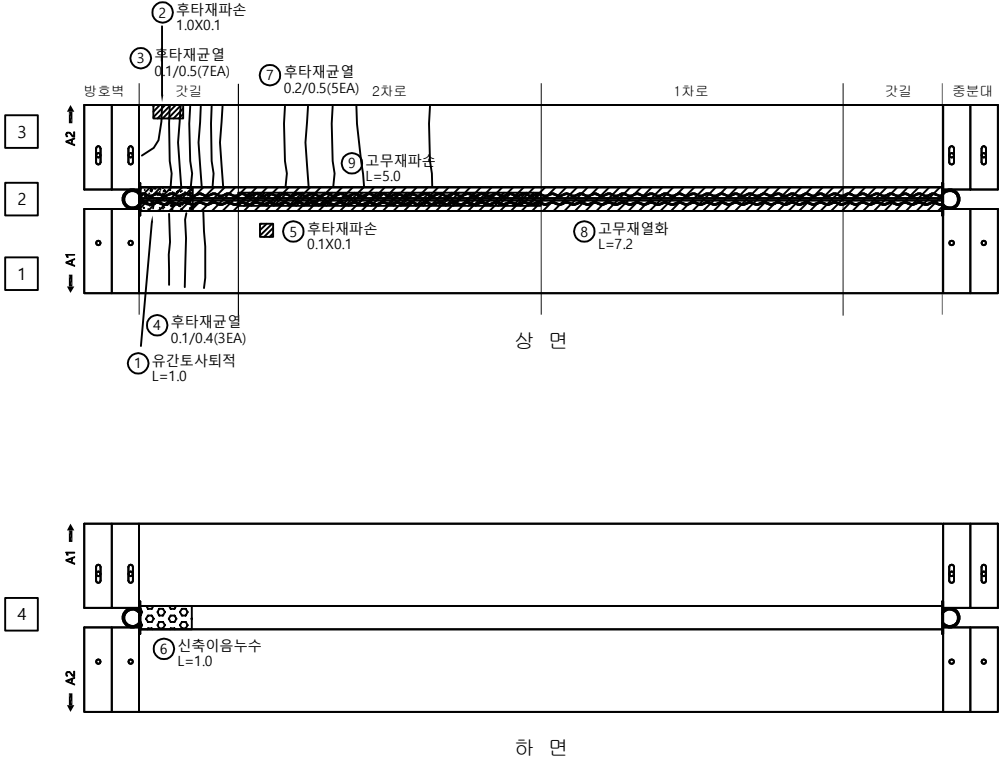

손 상 물 량 표

신축이음									
A2									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	토사밟여움질되적		1.0		1	m	1.00
2	구	신축이음	파손		1.0	0.1	1	m	0.10
3	구	신축이음	균열	0.1	0.5		7	m	3.50 50mm미만
4	구	신축이음	균열	0.1	0.4		3	m	1.20 50mm미만
5	구	신축이음	파손		0.1	0.1	1	m	0.01
6	구	신축이음	누수		1.0		1	m	1.00
7	구	신축이음	균열	0.2	0.5		5	m	2.50 50mm미만
8	구	신축이음	표면열화		7.2		1	m	7.20
9	구	신축이음	파손		5.0		1	m	5.00
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

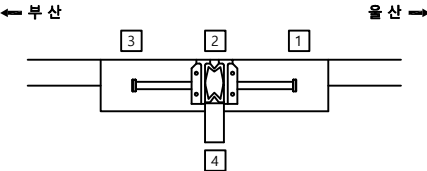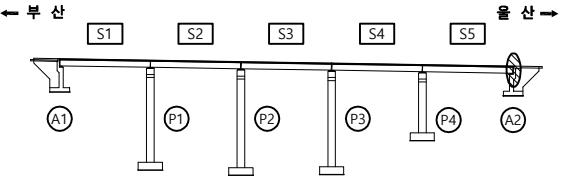

용 역 명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW.02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No.	008

3. 바닥판하면


바닥판

S1



번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

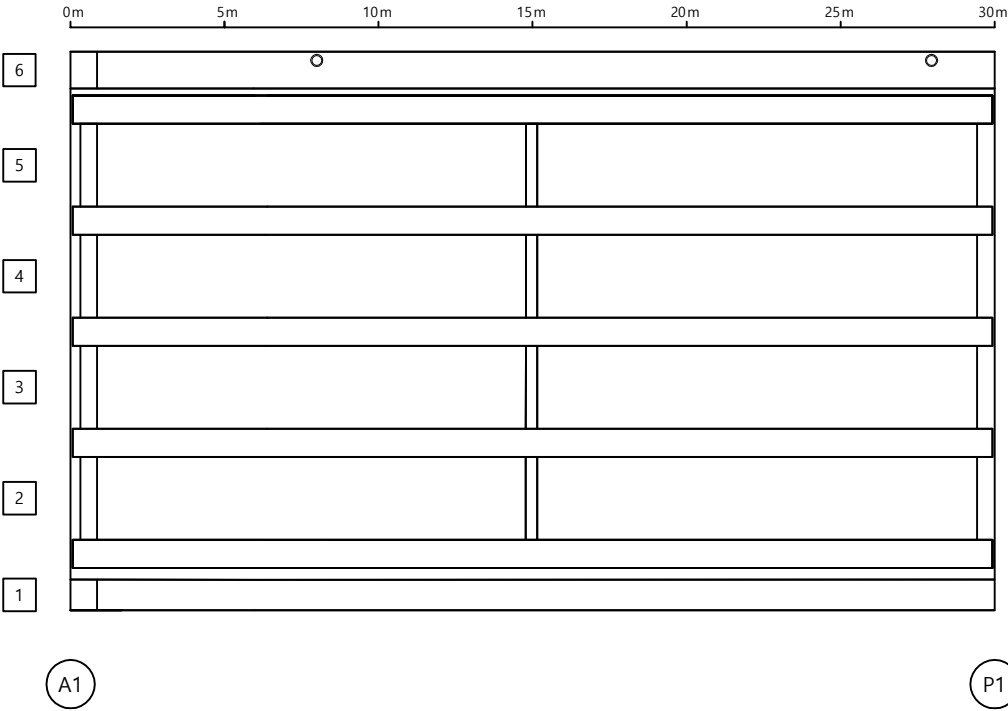

KEY
PLAN

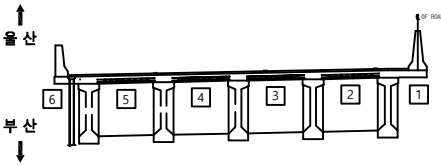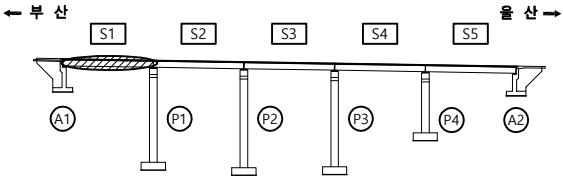

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례


	군 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	군열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 흡윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 돔	No.	009

고래진2교(부산) 바닥판하면 S2

손상물량표

← 부 산

울 산 →


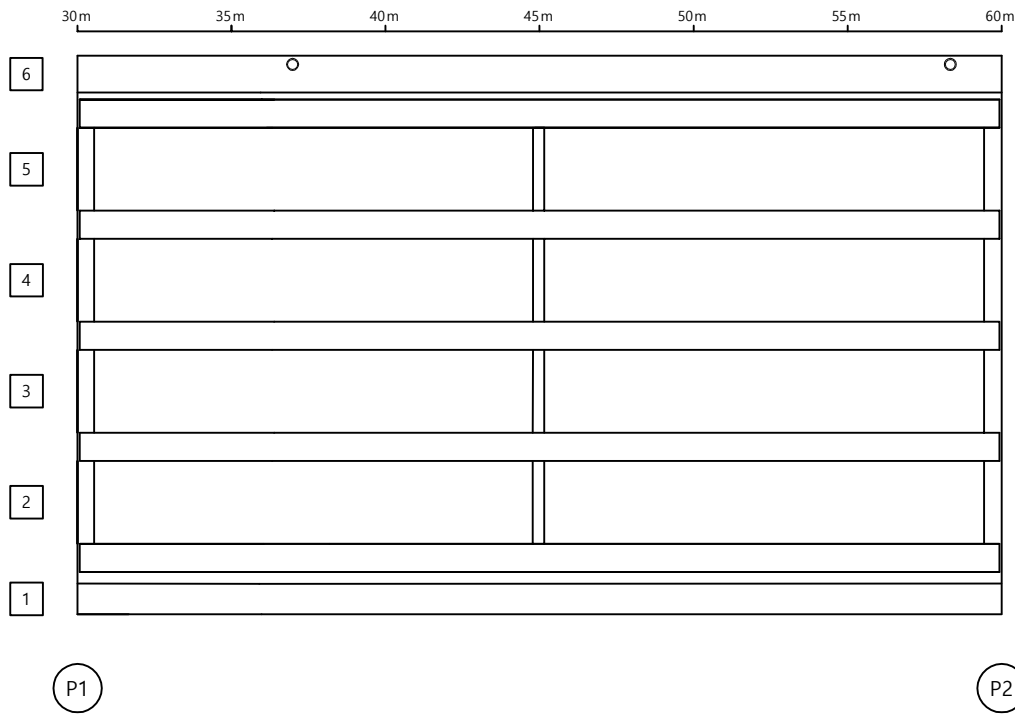


바닥판

S2

면적	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

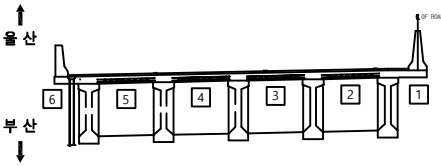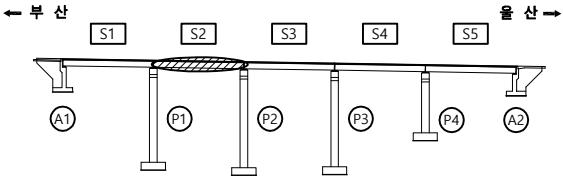

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례


CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 010

고래진2교(부산) 바닥판하면 S3

손상물량표

← 부 산

울 산 →


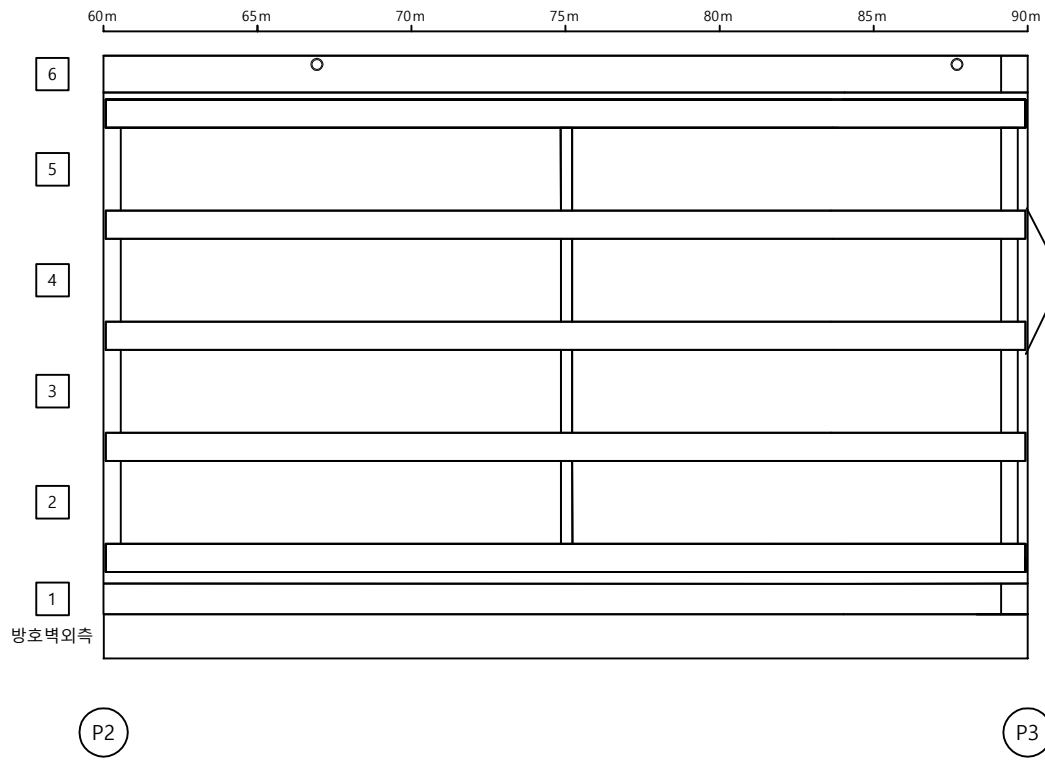


바닥판

S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

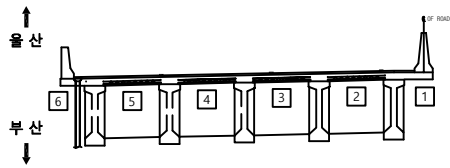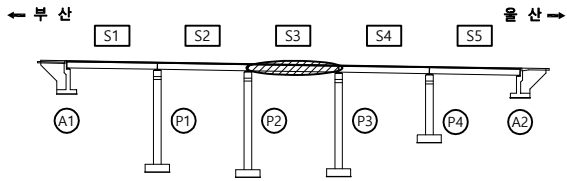

용역명


2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	011

← 부 산

울 산 →


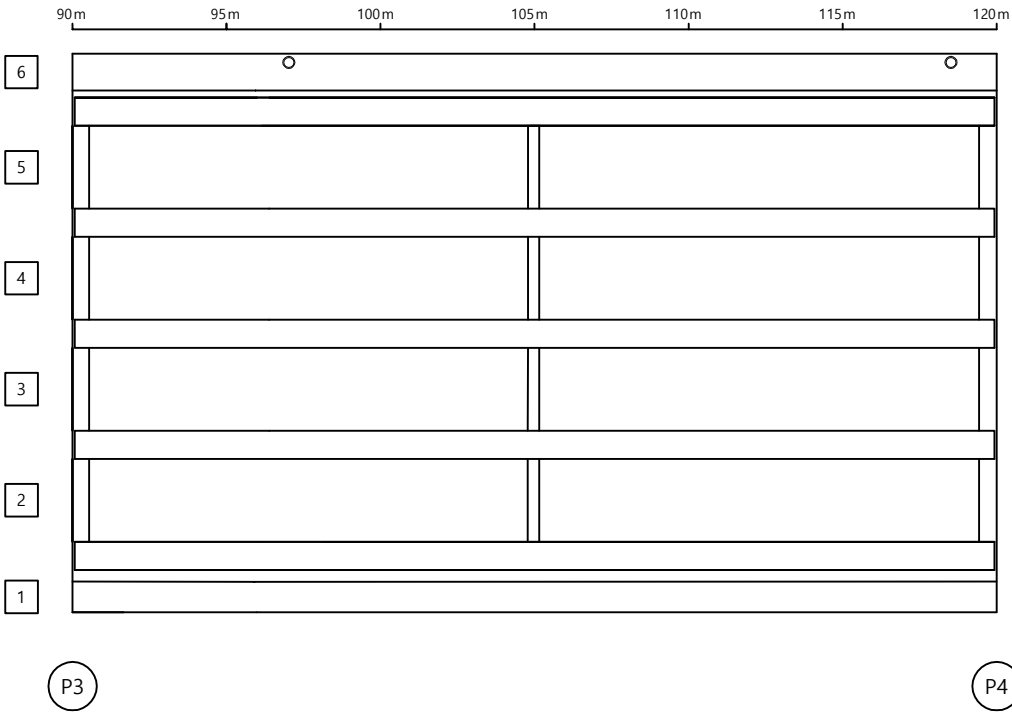


바닥판

S4

면적	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

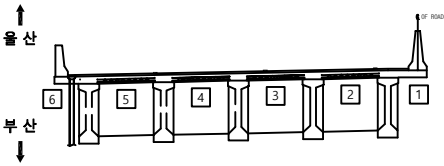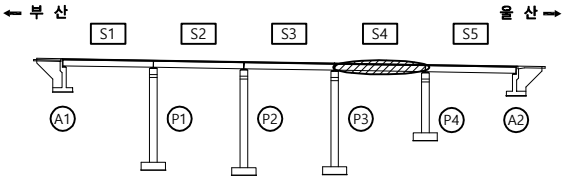

용
역
명


2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 012

← 부 산

울 산 →


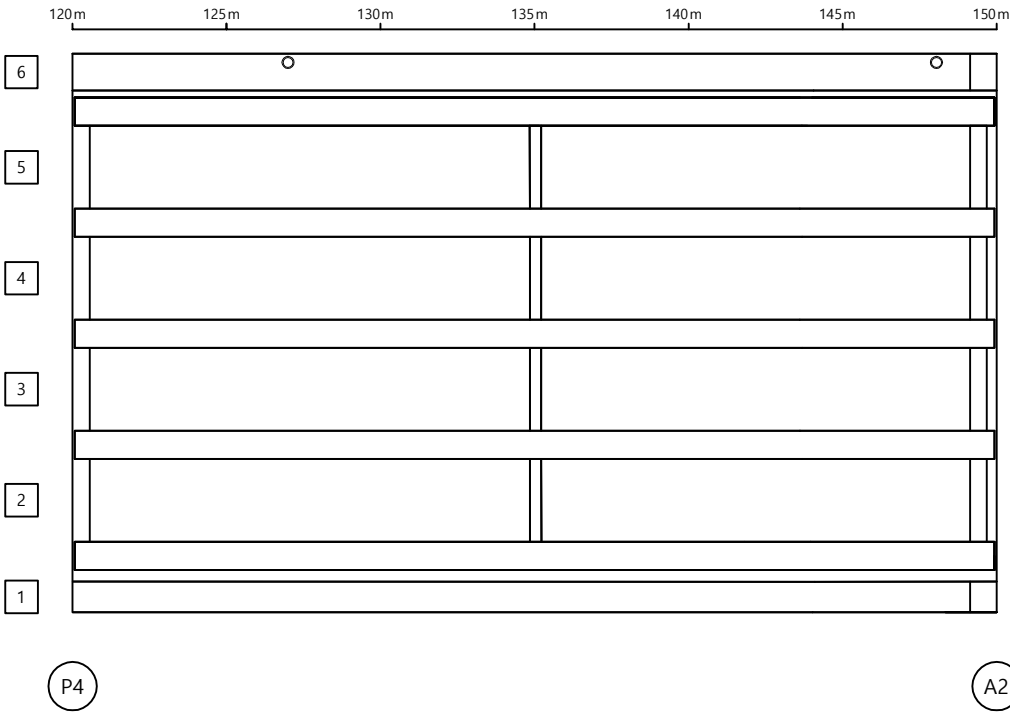


바닥판

S5

면적	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

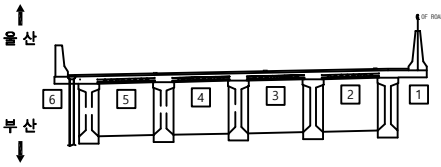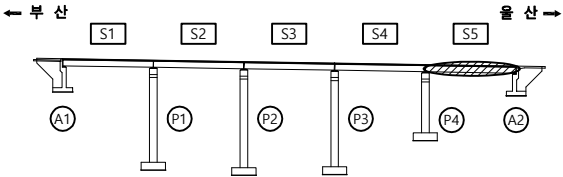

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례


CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	013

4. 거 더

고래진2교(부산) 거더 S1

← 부 산



울 산 →

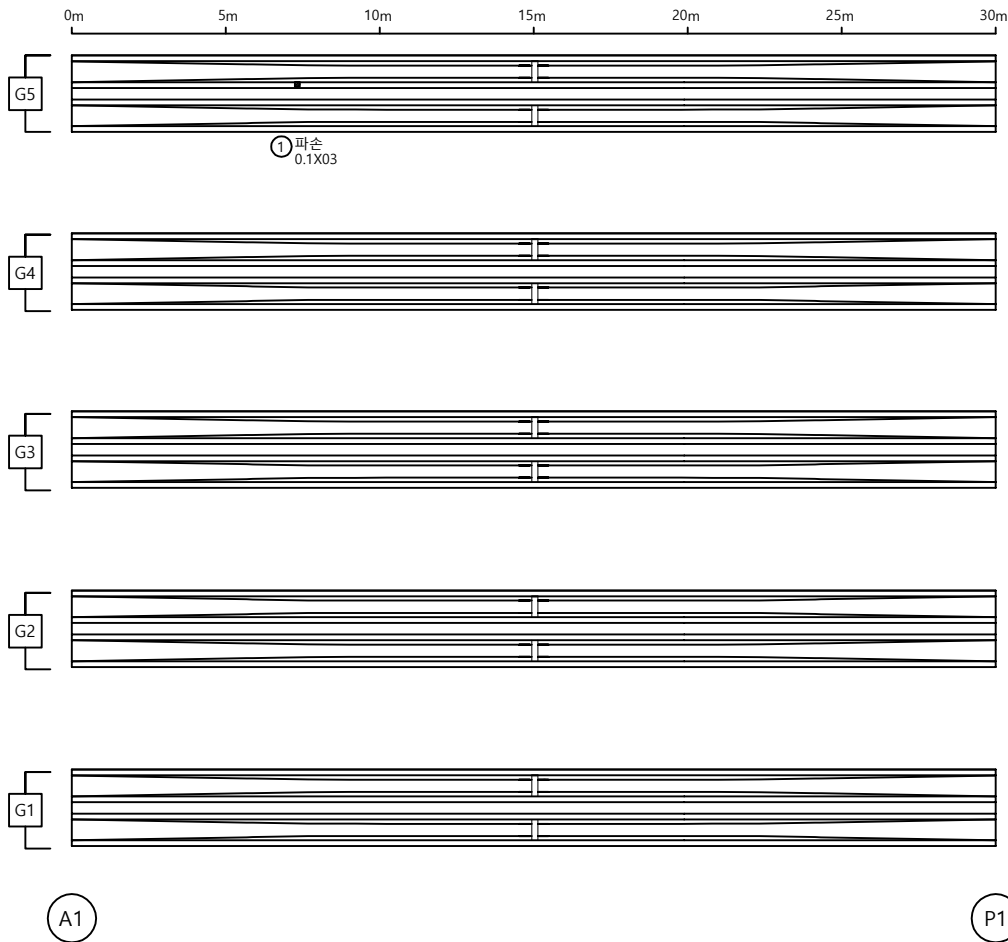

손 상 물 량 표

거더										
S1										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	거더	파손		0.1	0.3	1	㎡	0.03	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

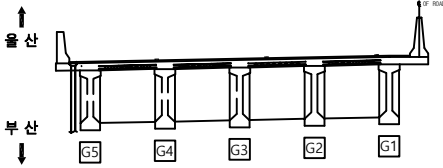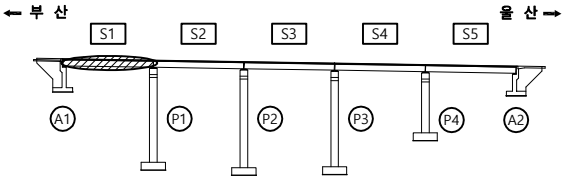

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

CW-02	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	014

고래진2교(부산) 거더 S2

← 부 산



울 산 →

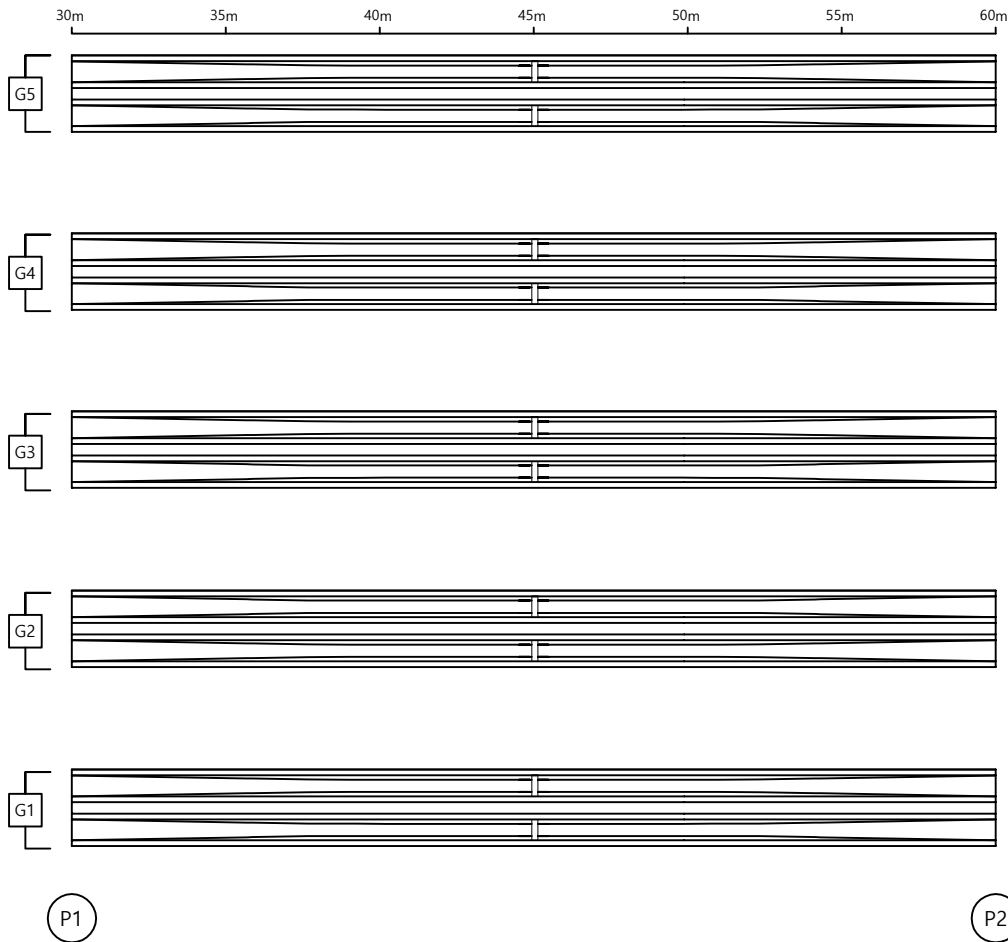

손 상 물 량 표

거더										
S2										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

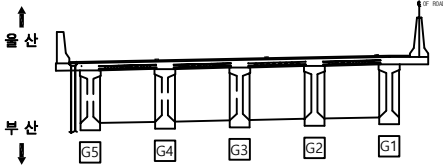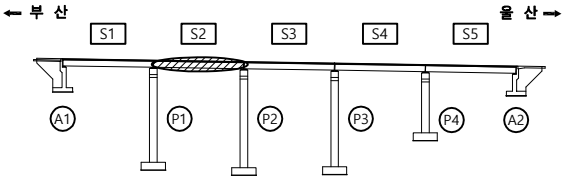

용
역
명


2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범 례	CW-02	균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
		균열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
		망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들 뜸	No.	015

고래진2교(부산) 거더 S3

← 부 산



울 산 →

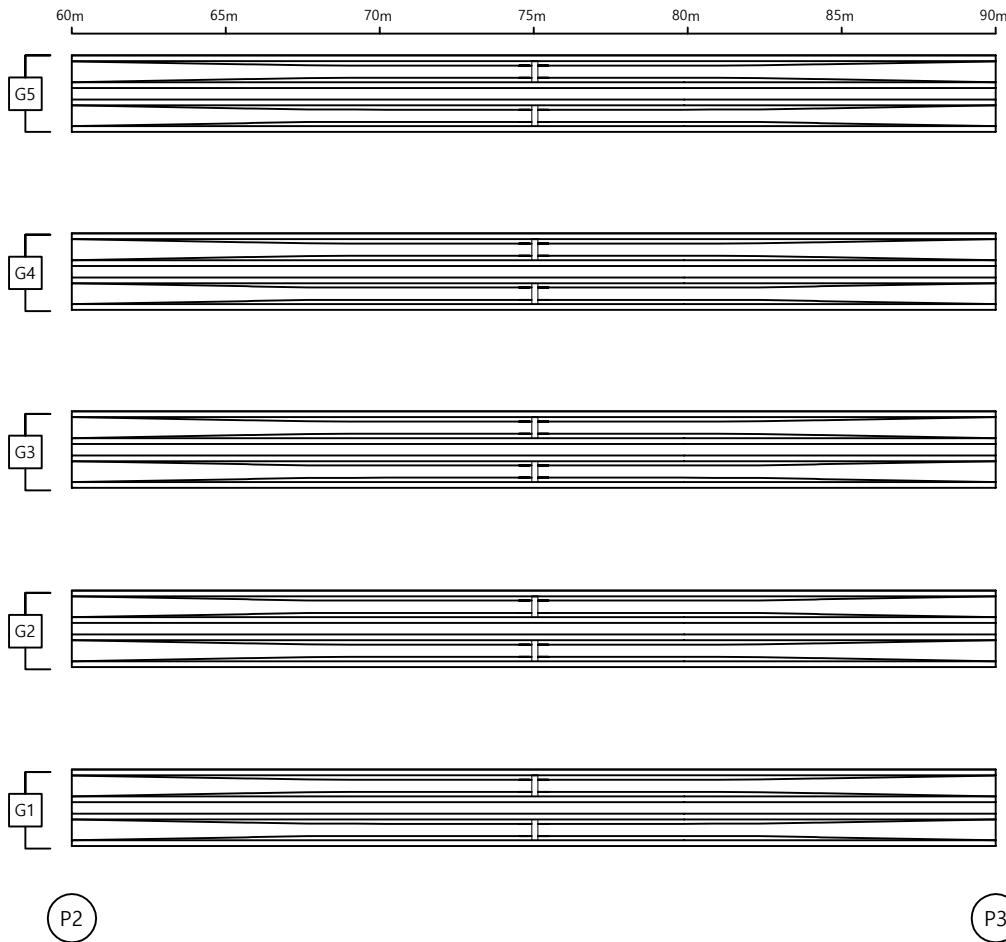

손 상 물 량 표

거더									
S3									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

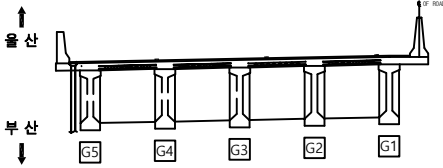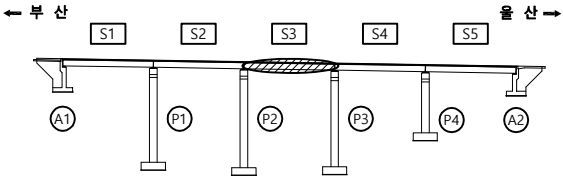

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

CW02	관 열	재료분리	오염, 변색	부 식
관열부백태		파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열		누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출		소성변형	들 뜸	No. 016

고래진2교(부산) 거더 S4

← 부 산



울 산 →

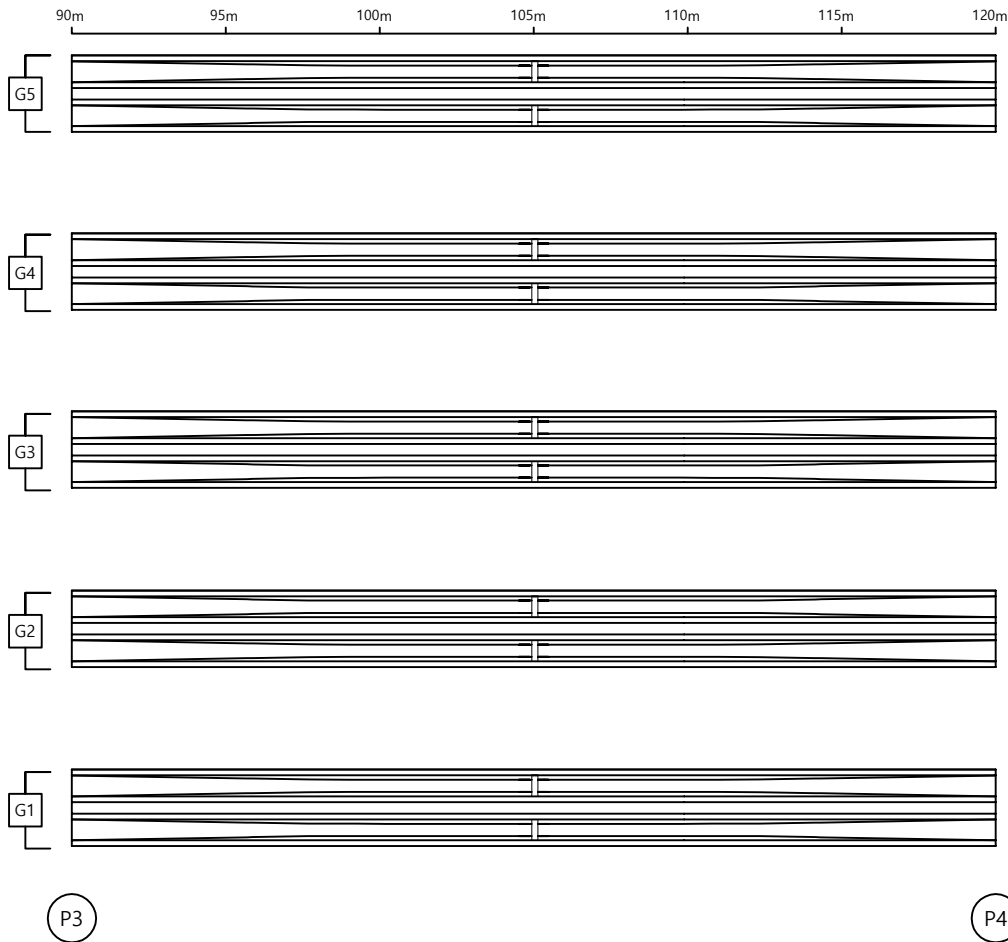

손 상 물 량 표

거더										
S4										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

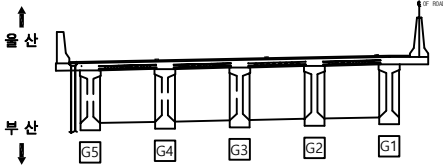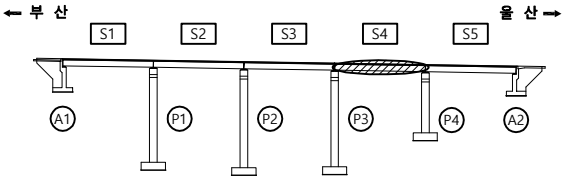

용
역
명


2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범 례	CW02 군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	군열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 017

고래진2교(부산) 거더 S5

← 부 산



울 산 →

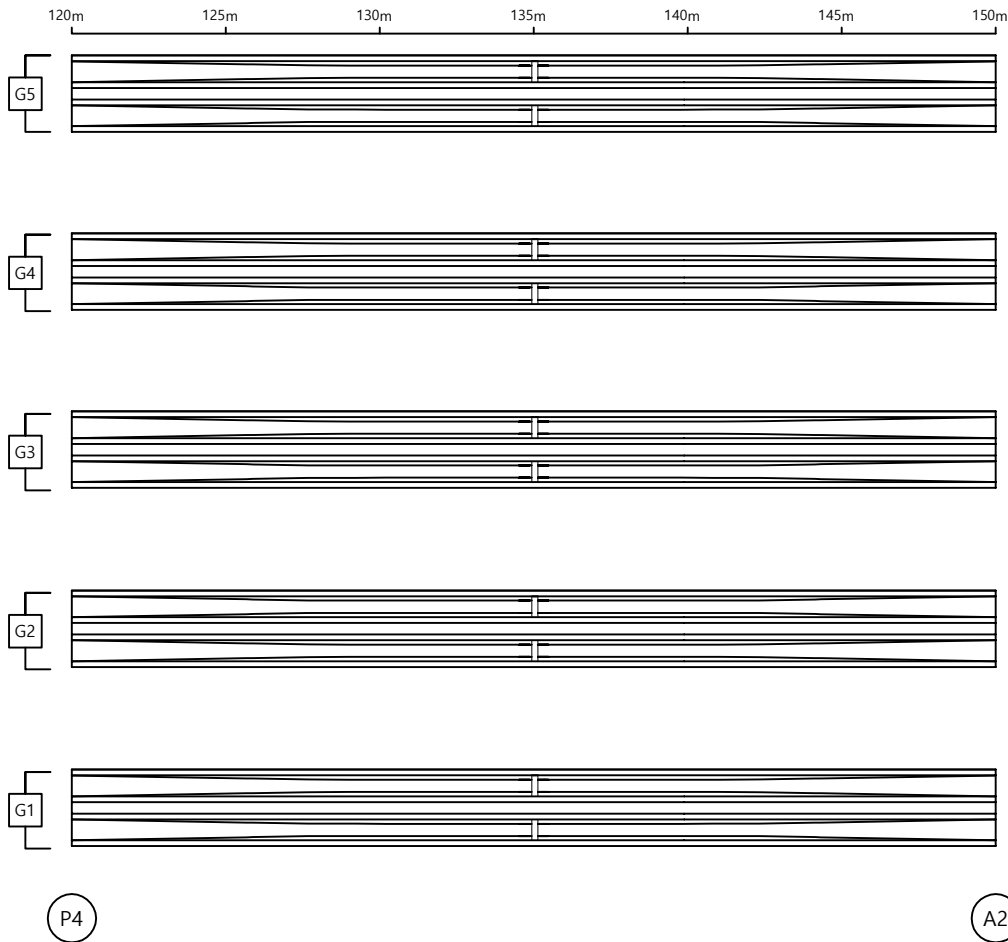

손 상 물 량 표

거더										
S5										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

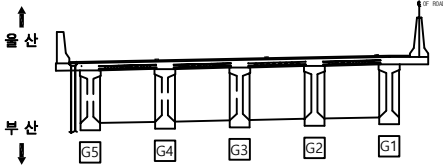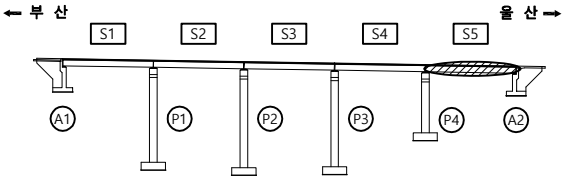

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례


CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 018

5. 가 로 보

고래진2교(부산) 가로보 S1

울산
↑

P1

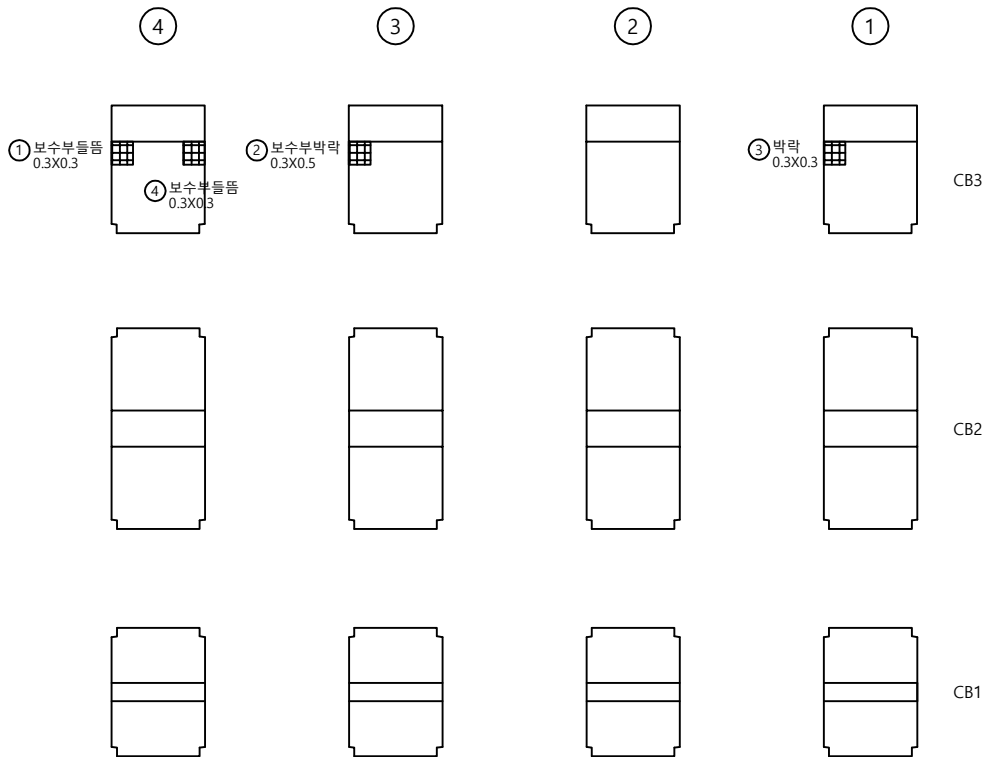



부산
↓

A1

손상물량표

가로보										
S1										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	가로보	층분리		0.3	0.3	1	m ²	0.09	
2	구	가로보	박락		0.3	0.5	1	m ²	0.15	
3	구	가로보	박락		0.3	0.3	1	m ²	0.09	
4	선	가로보	층분리		0.3	0.3	1	m ²	0.09	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

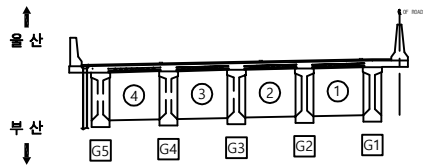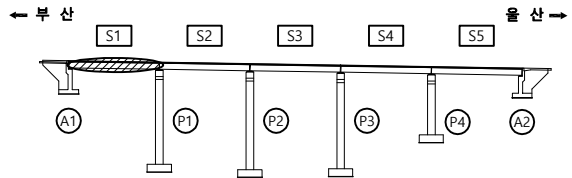

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범례

CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 019

고래진2교(부산) 가로보 S2

울산
↑

P2

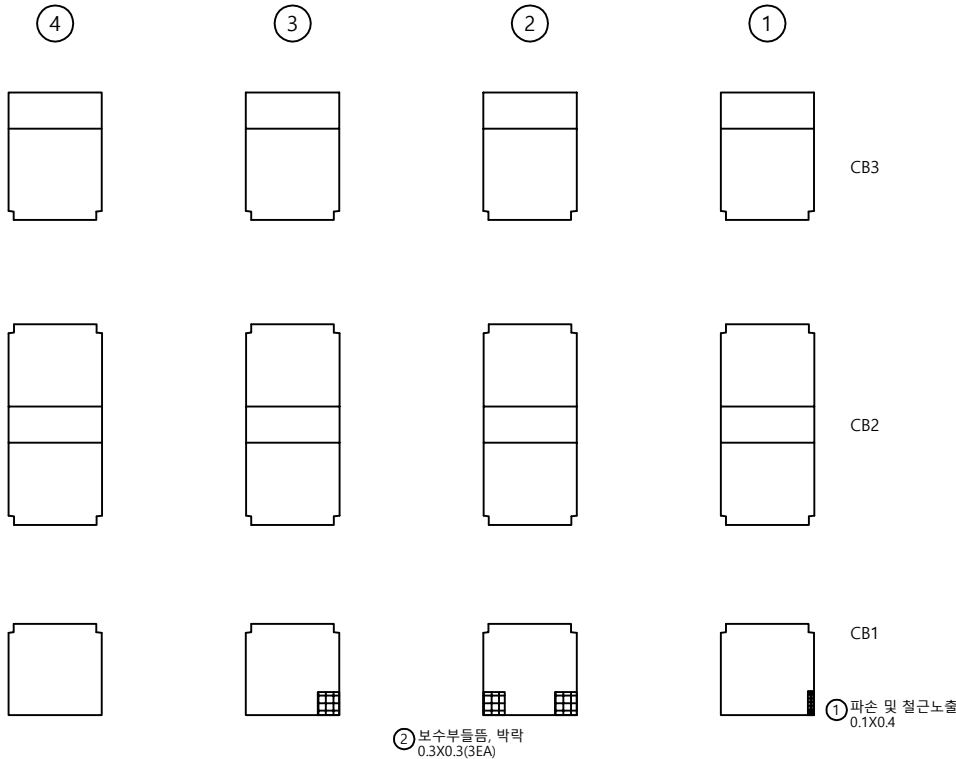



부산
↓

P1

손상물량표

가로보									
S2									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	가로보	철근노출		0.1	0.4	1	m ²	0.04
2	구	가로보	박락		0.3	0.3	3	m ²	0.27
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

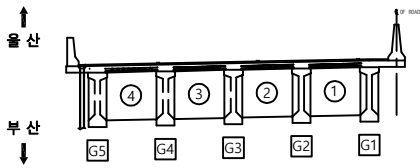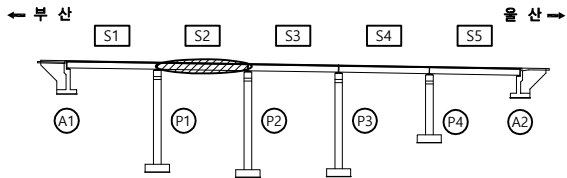

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범례

CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	020

고래진2교(부산) 가로보 S3

울산
↑

P3

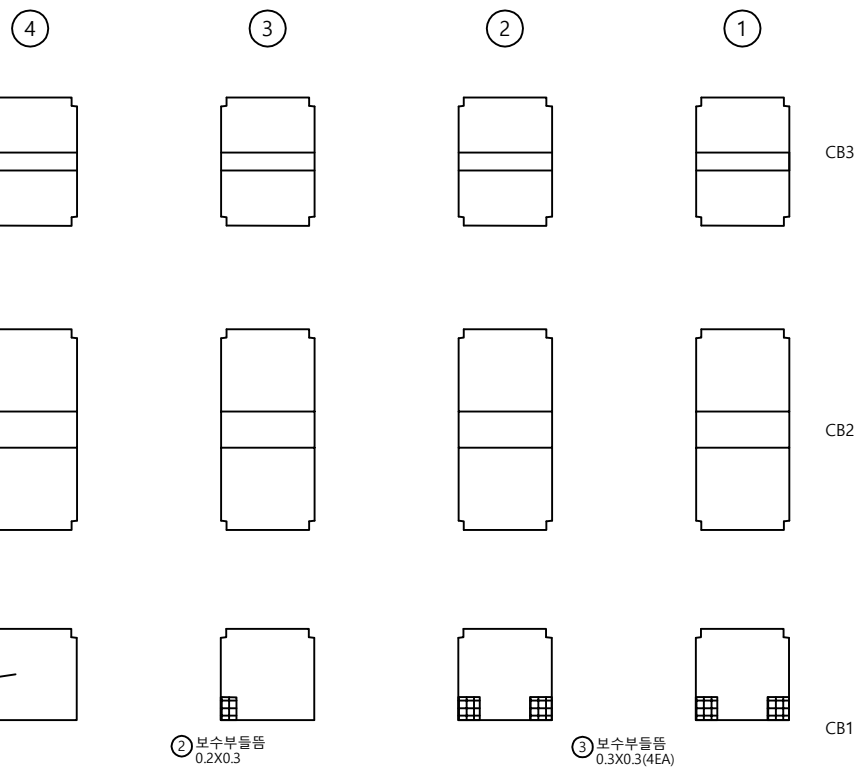



부산
↓

P2

손상물량표

가로보									
S3									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	가로보	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	m	0.40
2	구	가로보	충분러		0.2	0.3	1	m	0.06
3	신	가로보	충분러		0.3	0.3	4	m	0.36
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

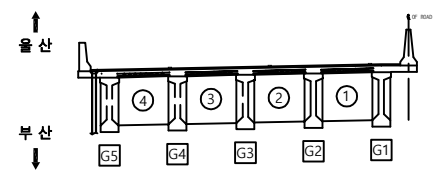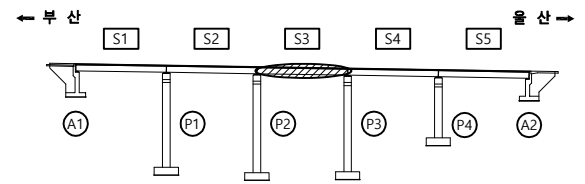

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	021

고래진2교(부산) 가로보 S4

울 산





P4

④

③

②

①







CB3

③ 보수부들뿔
0.3X0.5





② 파손
0.1X0.3

③ 보수부들뿔
0.3X0.5

① 균열
0.1/0.2



CB2



CB1

부 산

P3



손 상 물 량 표

가로보

S4

연호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	가로보	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20
2	구	가로보	충분리		0.3	0.5	1	m	0.15
3	구	가로보	파손		0.1	0.3	1	m	0.03
4	신	가로보	충분리		0.3	0.5	1	m	0.15
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

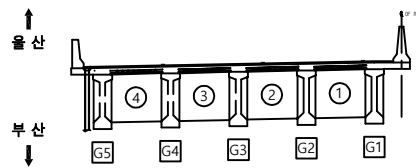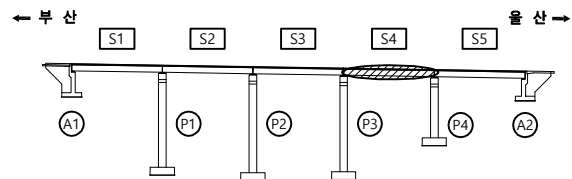

용
역
명


2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 022

울산
↑

A2

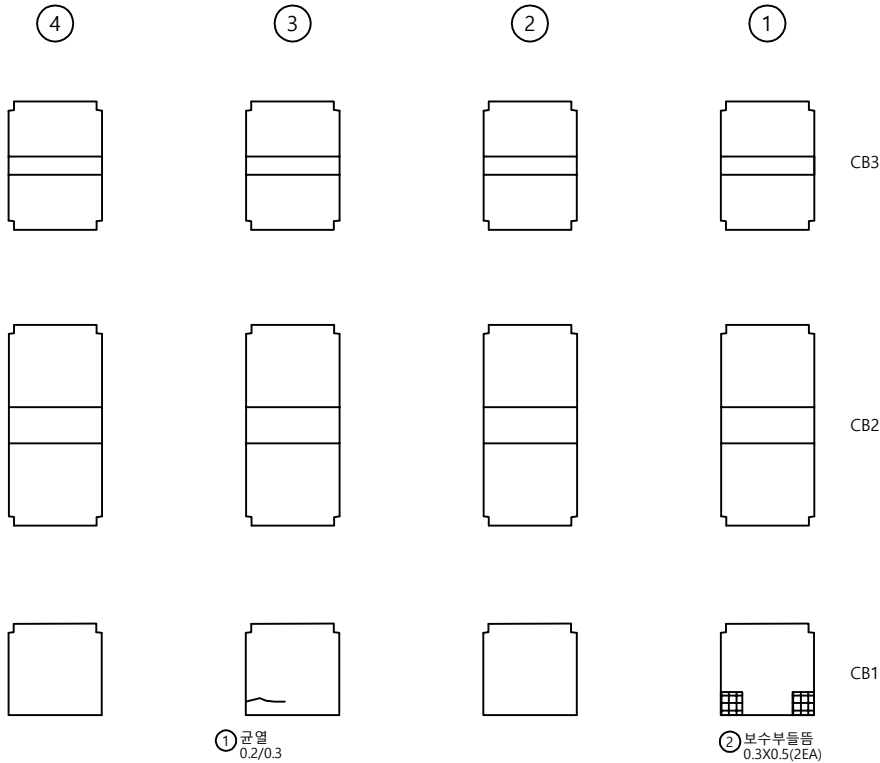



부산
↓

P4

손상물량표

가로보									
S5									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	가로보	균열(0.3mm이하)	0.2	0.3		1	m	0.30
2	신	가로보	층분리		0.3	0.5	2	m	0.30
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



KEY
PLAN

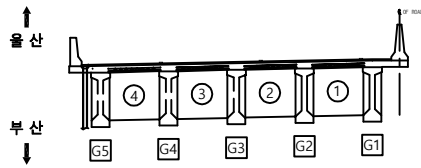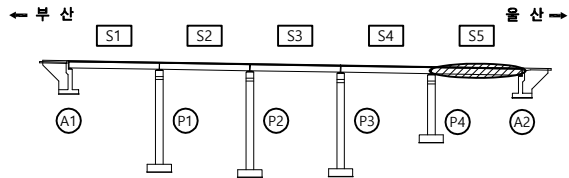

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	023

6. 하 부 구 조


고래진2교(부산) 교대 A1

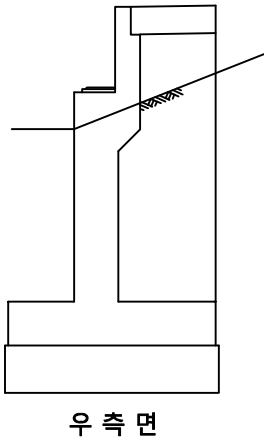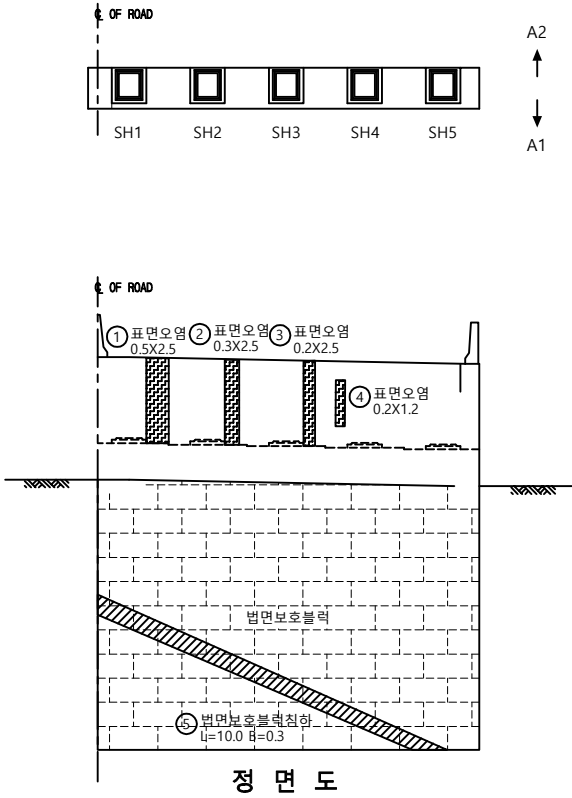


손상물량표

교대										
A1										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모		너비(m)	개소	단위	물량	비고
				폭(mm)	길이(m)					
1	구	교대	표면열화		0.5	2.5	1	m	1.25	오염
2	구	교대	표면열화		0.3	2.5	1	m	0.75	오염
3	구	교대	표면열화		0.2	2.5	1	m	0.50	오염
4	구	교대	표면열화		0.2	1.2	1	m	0.24	오염
5	신	교대	점석,점하	0.3	10.0		1	m	10.00	범면블럭
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

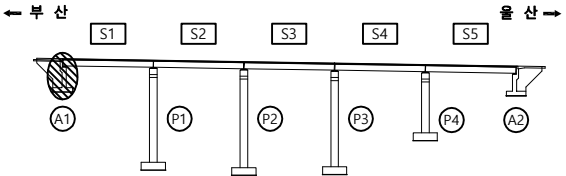

울산
부산

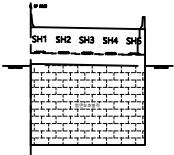

용역명


2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범례

CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 024

고래진2교(부산) 받침장치 A1

① 플레이트부식
4EA

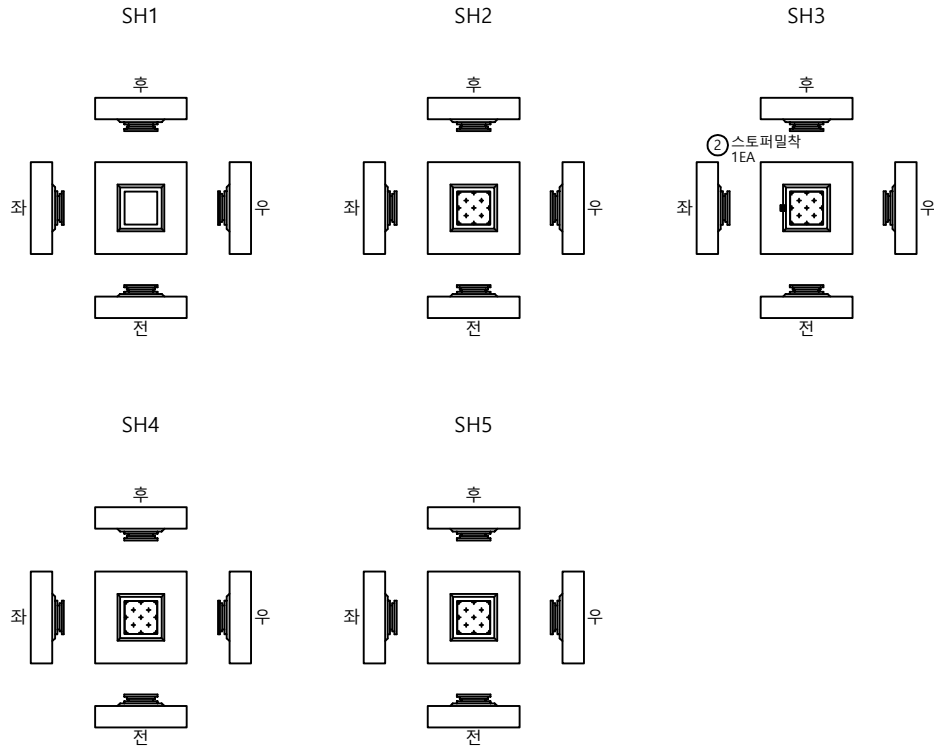


손 상 물 량 표

받침장치

A1


번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	부식				4	EA	4.00	
2	구	교량받침	변형				1	EA	1.00	스토퍼
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

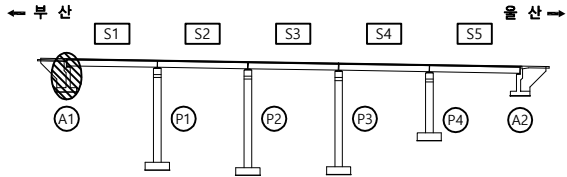

↑
울 산

부 산
↓

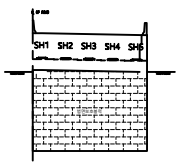

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 025


고래진2교(부산) 교각 P1

손 상 물 량 표


교각

P1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	0.6		2	m	1.20
2	구	교각	파손		0.1	0.1	3	m	0.03
3	구	교각	침하		0.5	1.0	1	m	0.50
4	구	교각	침하		1.0	3.0	1	m	3.00
5	구	교각	망상균열	0.2	0.5	1.2	1	m	0.60
6	구	교각	균열 (0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
7	선	교각	파손		1.0	2.0	1	m	2.00
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

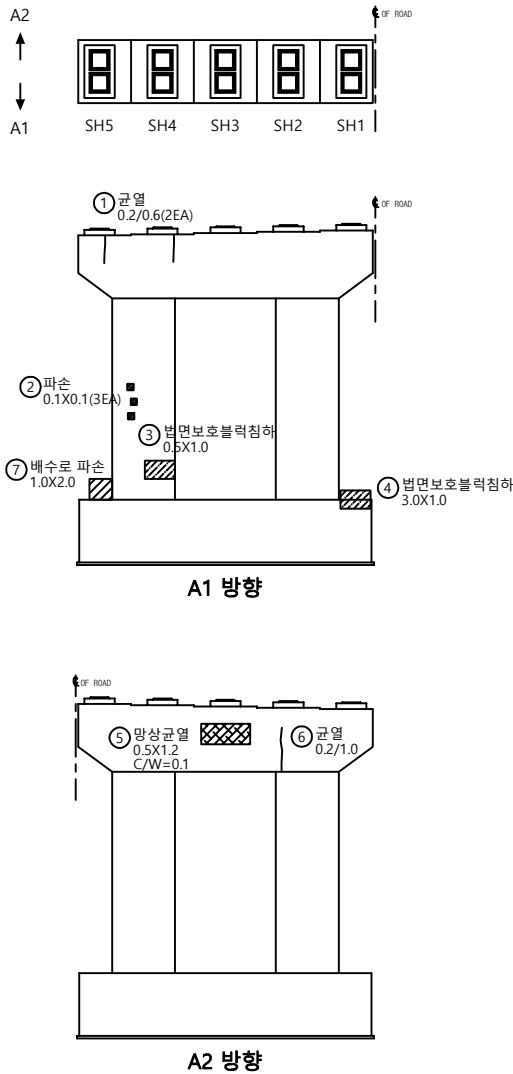


K
E
Y
P
L
A
N

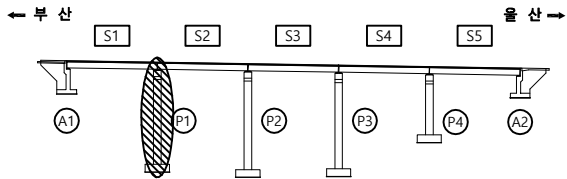

↑
울 산

부 산
↓

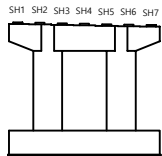

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 026


고래진2교(부산) 받침장치 P1

손 상 물 량 표


받침장치

P1


번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30	콘크리트
2	구	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30	콘크리트
3	구	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20	콘크리트
4	구	교량받침	망상균열	0.1	0.1	0.5	1	m ²	0.05	콘크리트
5	구	교량받침	망상균열	0.1	0.2	0.5	1	m ²	0.10	콘크리트
6	구	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20	물탈
7	구	교량받침	재료분리		0.1	0.3	1	m ²	0.03	콘크리트
8	구	교량받침	재료분리		0.1	0.3	1	m ²	0.03	콘크리트
9	구	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30	콘크리트
10	신	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20	물탈
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

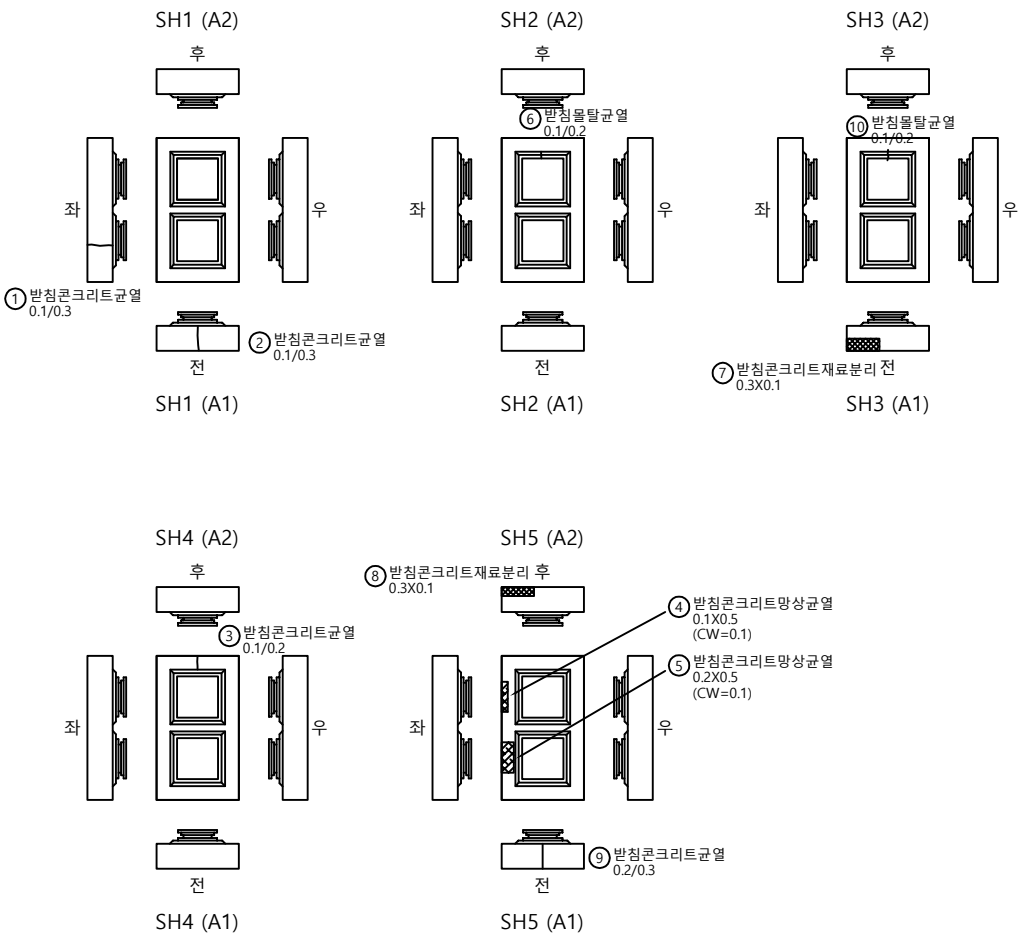

KEY
PLAN

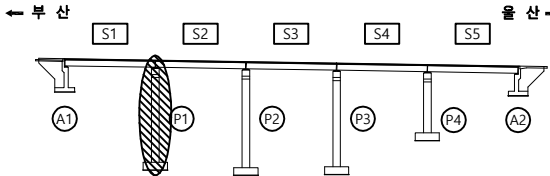

↑ 올 산
↓ 부 산

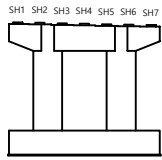


용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	027


고래진2교(부산) 교각 P2

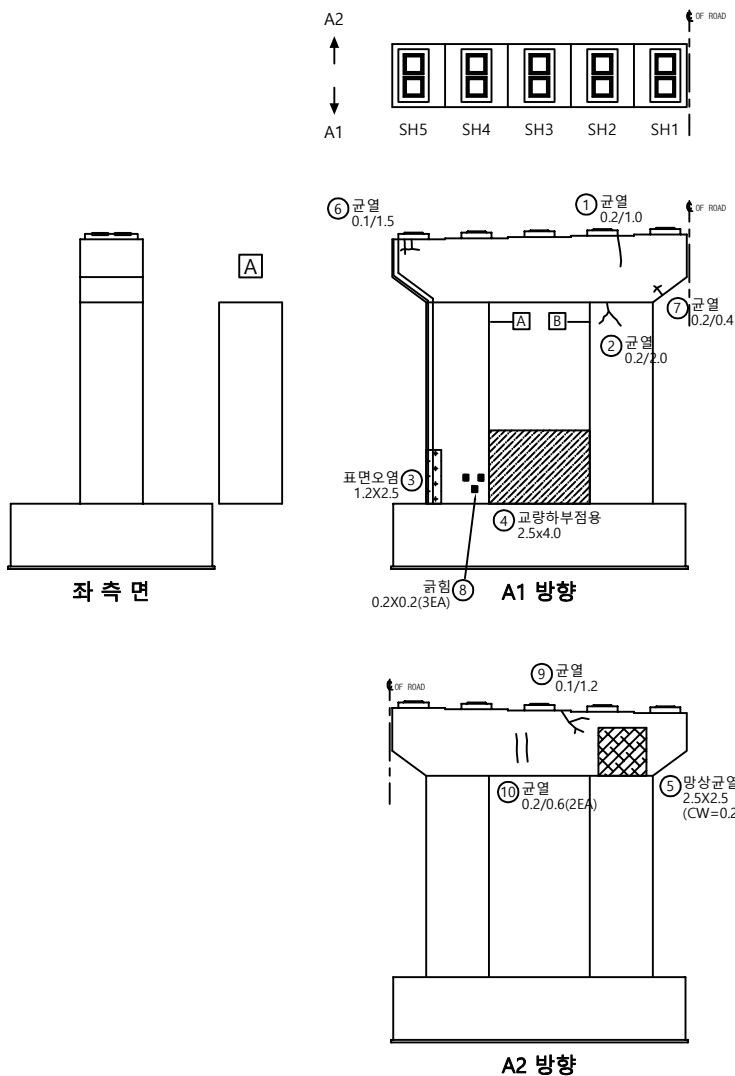


손상물량표

교각									
P2									
변호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
2	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	m	2.00
3	구	교각	표면열화		1.2	2.5	1	m ²	3.00
4	구	교각	토사및이물침적		2.5	4.0	1	m ²	10.00 하부침용
5	구	교각	망상균열	0.2	2.5	2.5	1	m ²	6.25
6	신	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	m	1.50
7	신	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	m	0.40
8	신	교각	파손		0.2	0.2	3	m ²	0.12 균열
9	신	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1	m	1.20
10	신	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		2	m	1.20
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

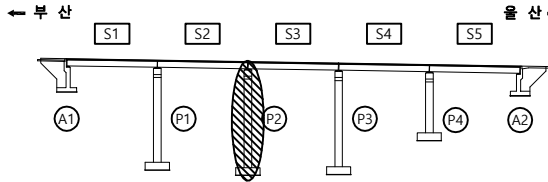

울산
부산

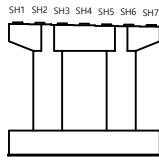


용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범례

CW 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 028


고래진2교(부산) 받침장치 P2

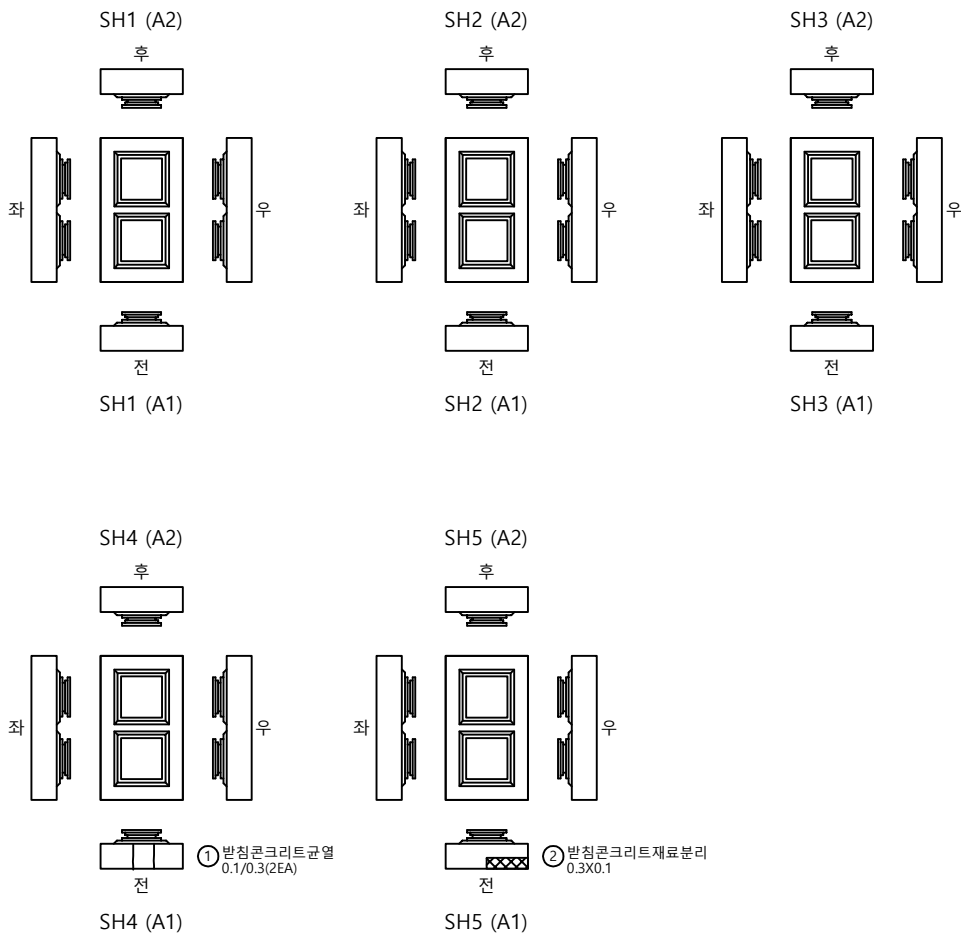


손 상 물 량 표

받침장치									
P2									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	선	교량받침	균열 (0.3mm미만)	0.1	0.3		2	m	0.60 콘크리트
2	구	교량받침	재료분리		0.1	0.3	1	m	0.03 콘크리트
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

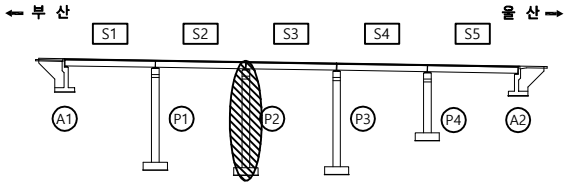

울 산
부 산

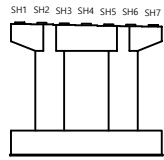


용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 029


고래진2교(부산) 교각 P3

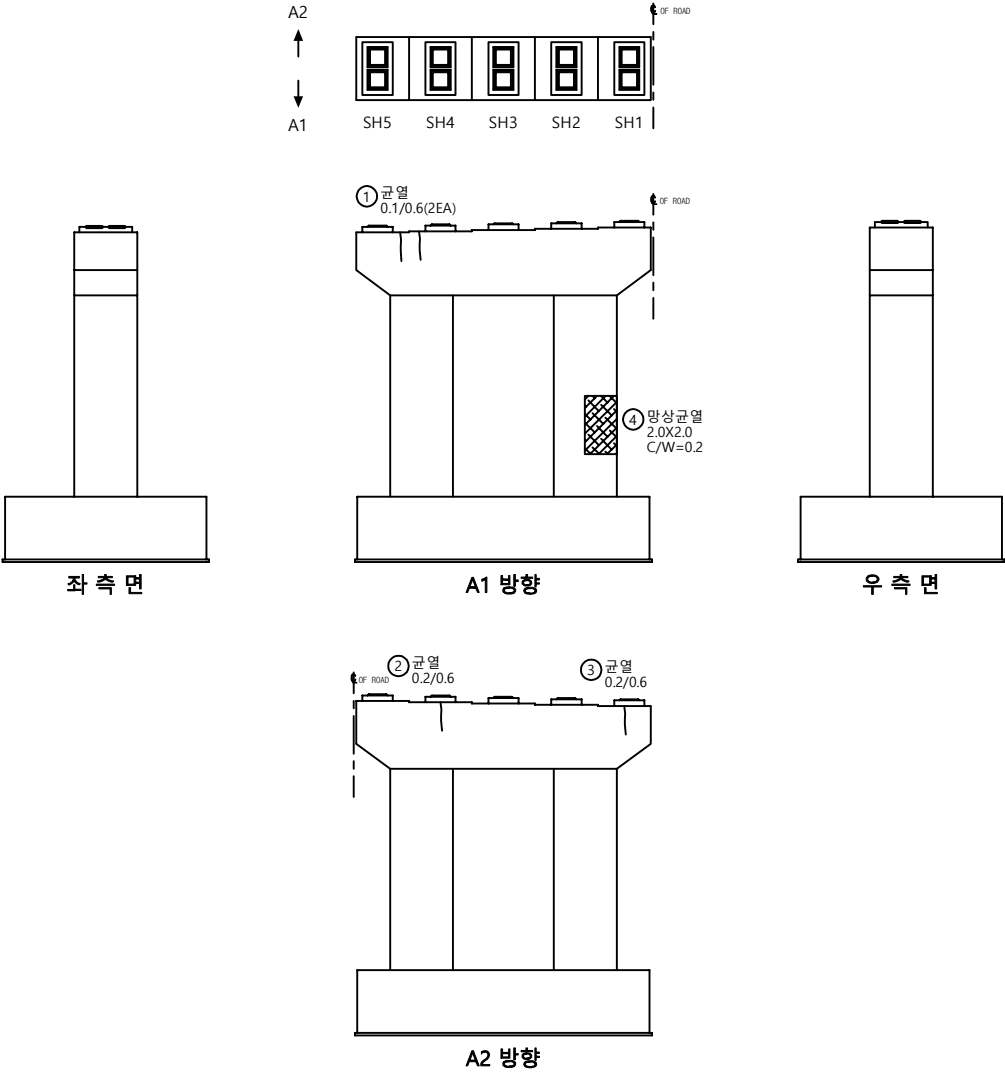


손상물량표

교각									
P3									
변호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		2	m	1.20
2	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
3	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
4	신	교각	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m ²	4.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

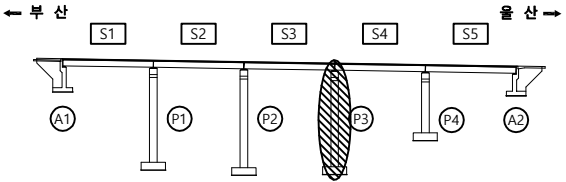

울산
부산

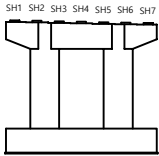

용역명


2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 030

고래진2교(부산) 받침장치 P3

④ 플레이트부식
10EA

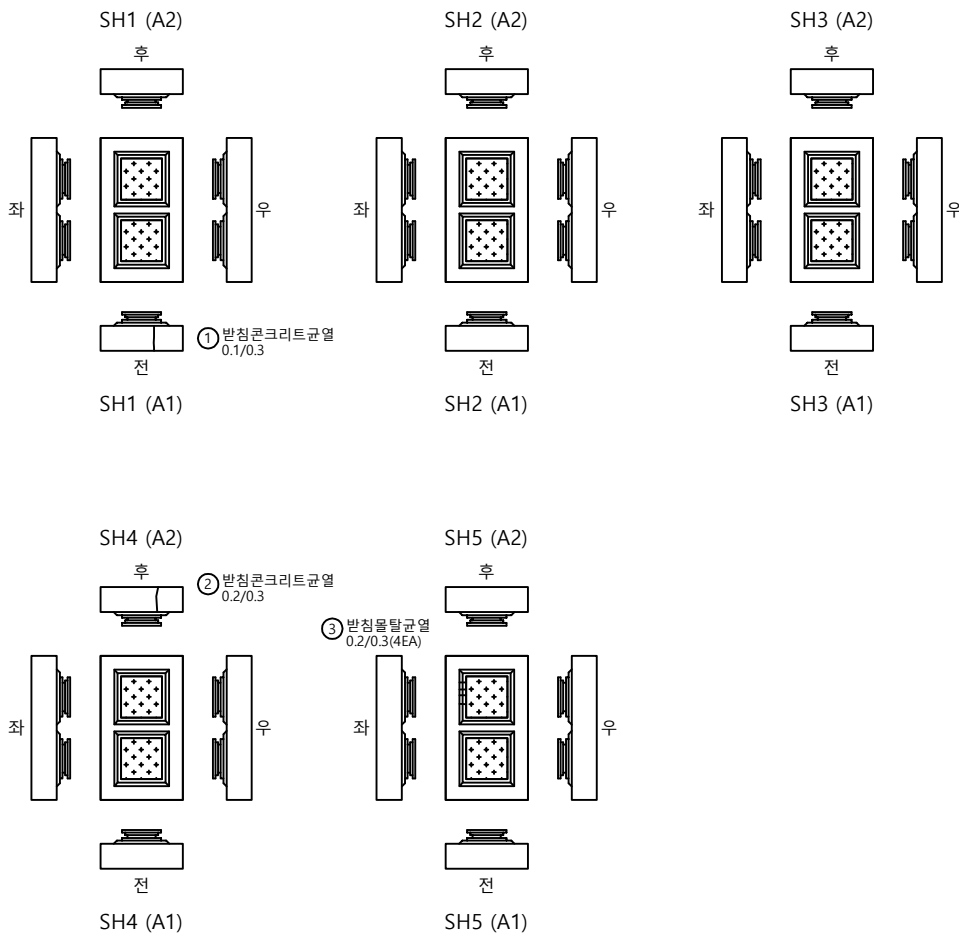


손 상 물 량 표

받침장치

P3


번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30	콘크리트
2	구	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30	콘크리트
3	구	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		4	m	1.20	물탈
4	구	교량받침	부식				10	EA	10.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

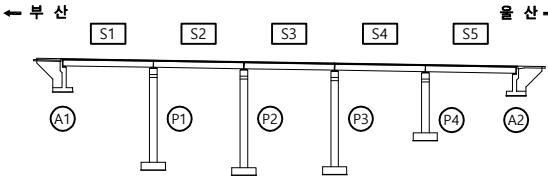

↑
울 산

↓
부 산

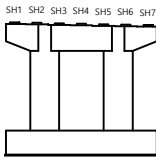

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역






범
례

균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 031


교각

P4

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교각	균열(0.3mm미만)	1.0	1.0		1	m	1.00	
2	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	m	0.80	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

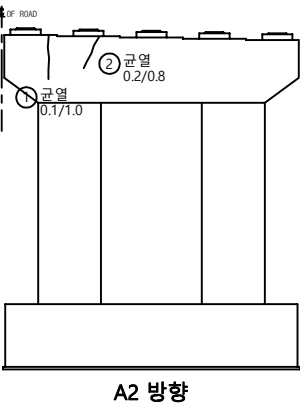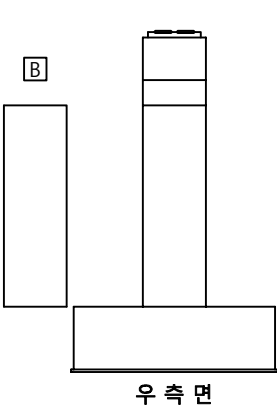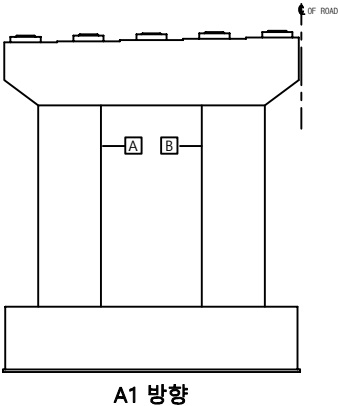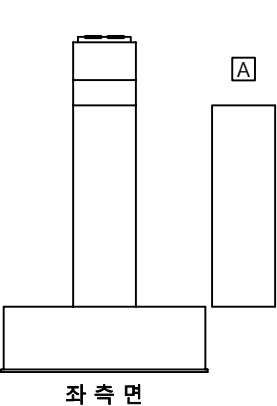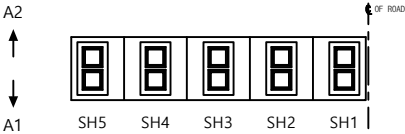


K
E
Y
P
L
A
N

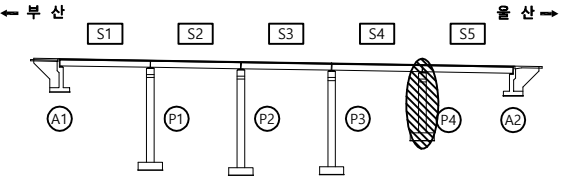

↑
울
산

↓
부
산

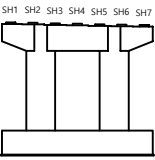

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
 균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식		
 균열부백태	 파손,박리	 세굴	 퇴적		
 망상균열	 누수,습윤	 백태	 기타		
 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 032		

고래진2교(부산) 받침장치 P4


손 상 물 량 표

받침장치


P4

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30	콘크리트
2	구	교량받침	재료분리		0.1	0.4	1	m	0.04	
3	신	교량받침	부식				5	EA	5.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

③ 플레이트부식
SEA

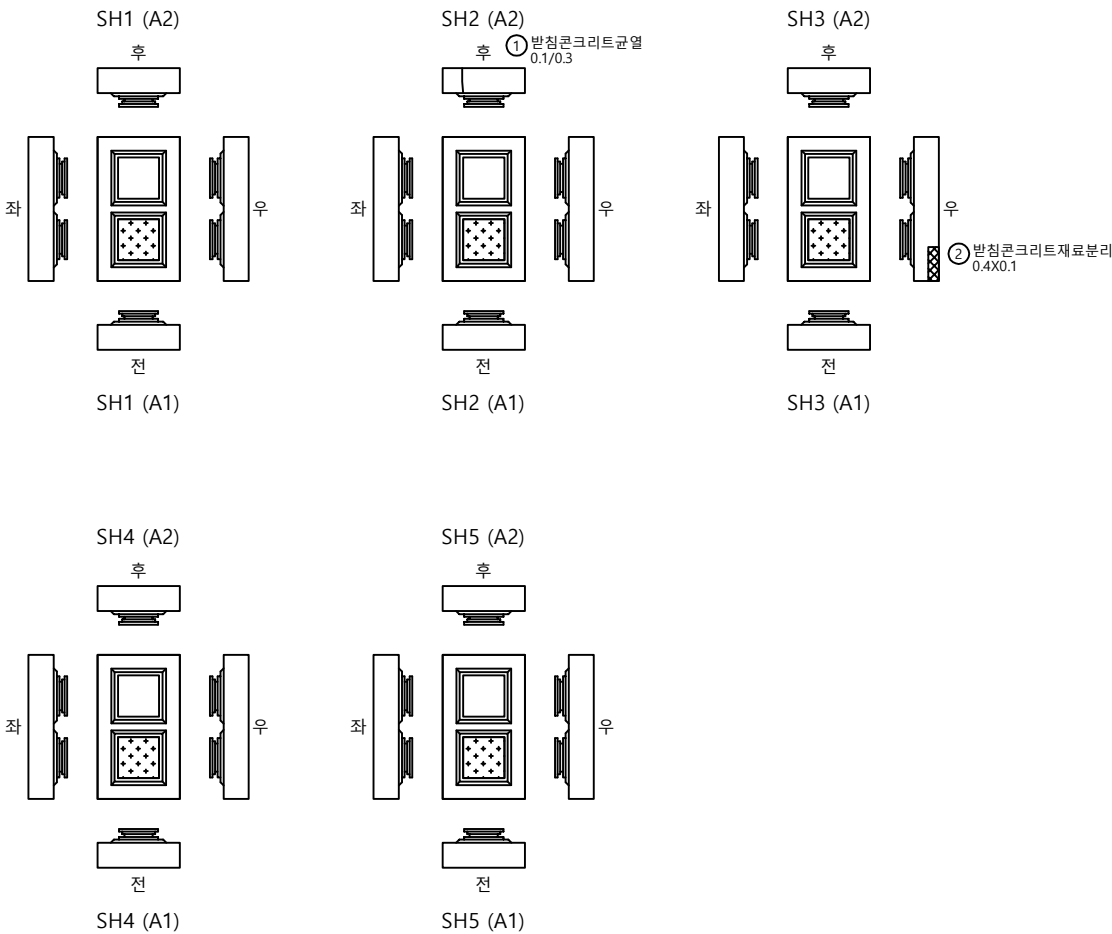


K
E
Y
P
L
A
N

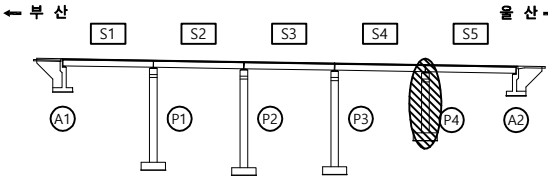

↑
울 산

부 산
↓

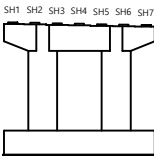


용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백택	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 033

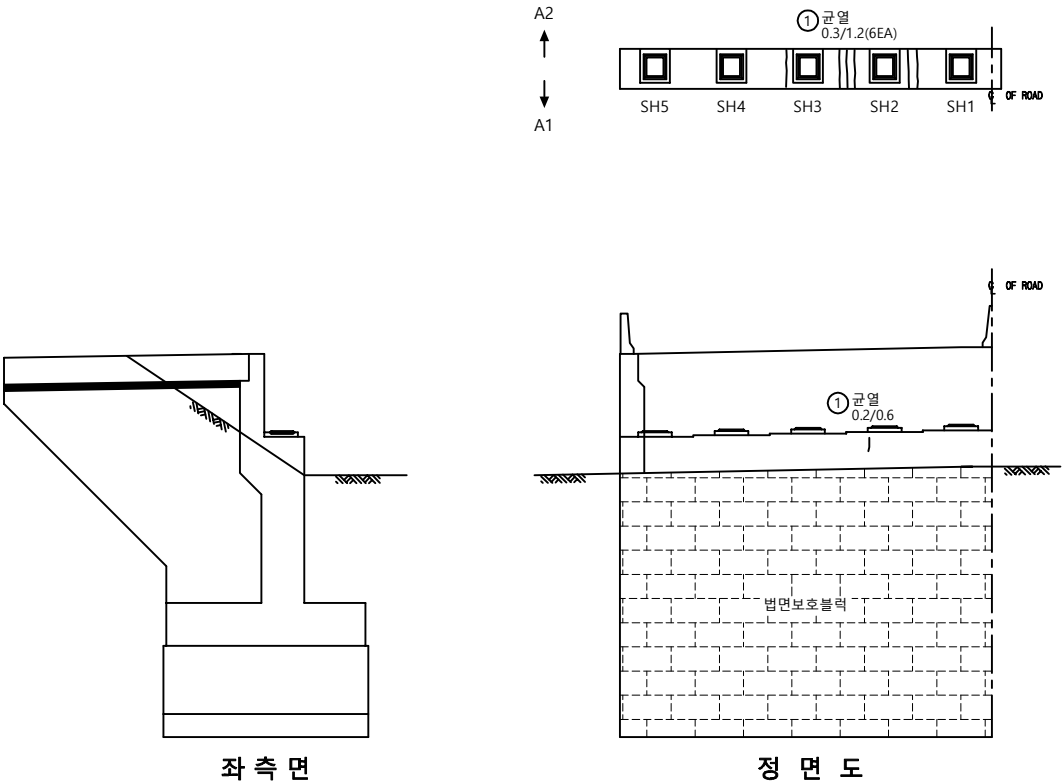


교대										
A2										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

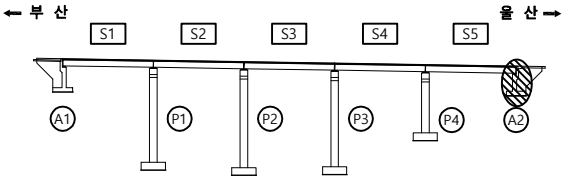

↑
울산

부산
↓

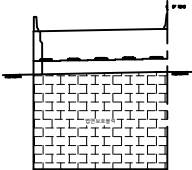

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범 례	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 034

고래진2교(부산) 받침장치 A2


손 상 물 량 표

받침장치


A2

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		2	m	0.40	콘크리트
2	구	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20	콘크리트
3	구	교량받침	변형				1	EA	1.00	스토퍼밀착
4	신	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		2	m	0.40	콘크리트
5	신	교량받침	부식				5	EA	5.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


⑤ 플레이트부식
5EA

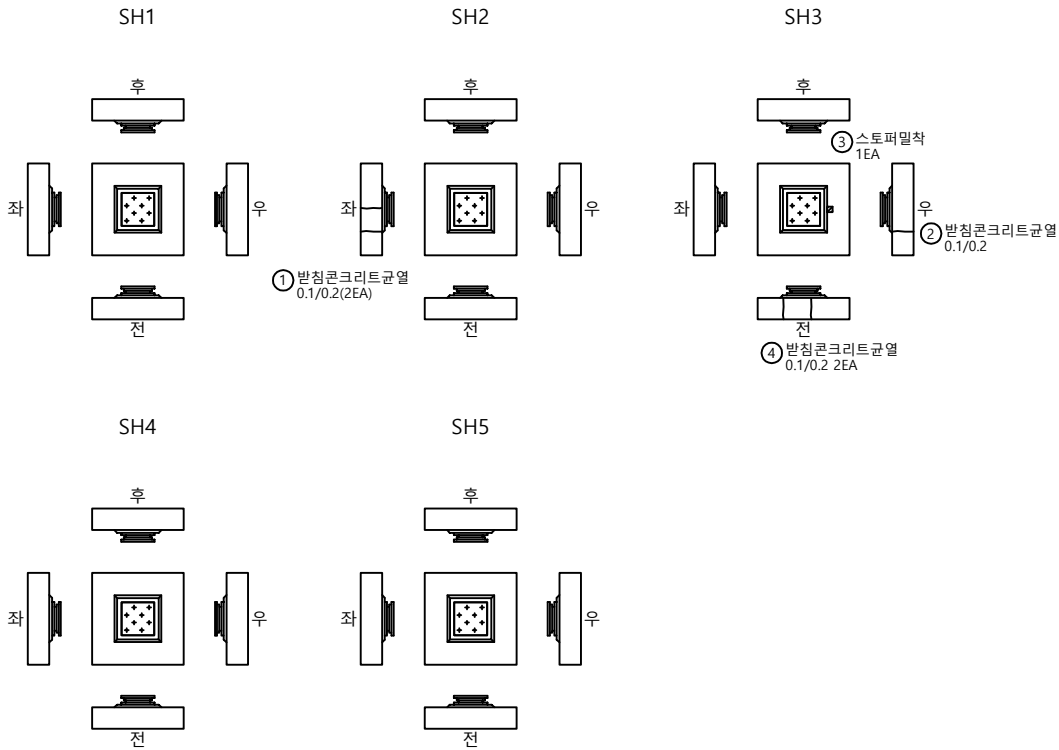

K
E
Y
P
L
A
N

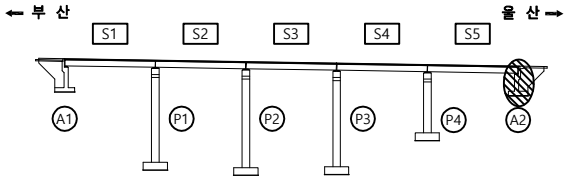

↑ 울산
↓ 부산

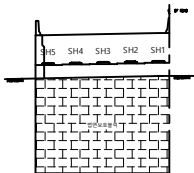

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 035