


1. 교 면 포 장

용소천교(울산) 교면포장 S1

← 부 산

울 산 →

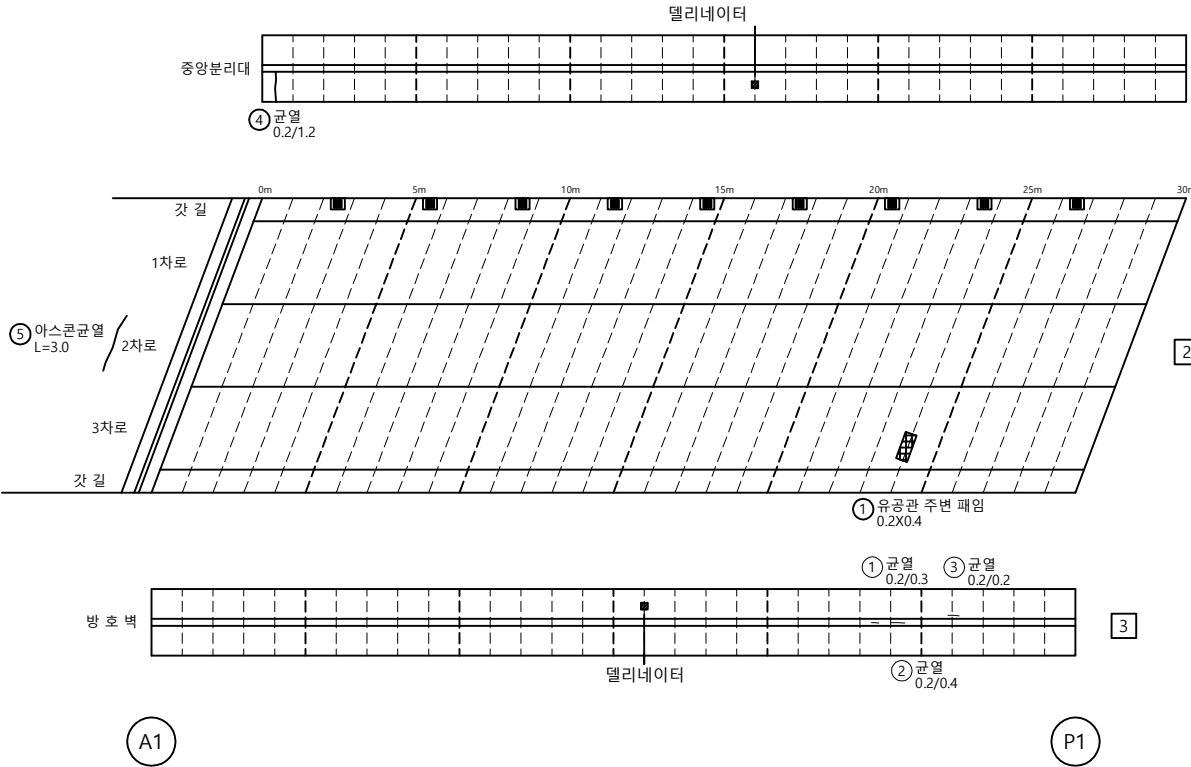


손 상 물 량 표

교면포장									
S1									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
2	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40
3	구	방호벽	균열	0.2	0.2		1	m	0.20
4	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
5	구	교면포장	모장균열	0.5	3.0		1	m	3.00
6	신	교면포장	유공관 주변 패임		0.2	0.4	1	m	0.08
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

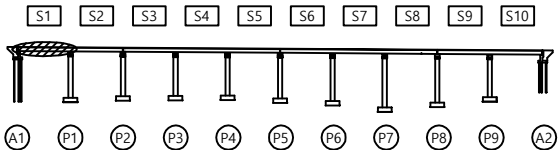

↑
울 산
↓
부 산

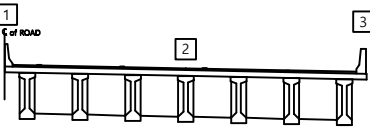

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역




범
례

	CW 0.2 균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	001

용소천교(울산) 교면포장 S2

← 부 산



울 산 →

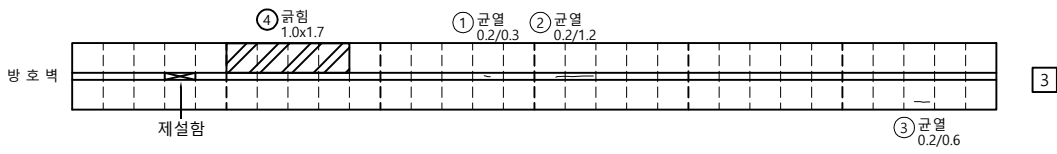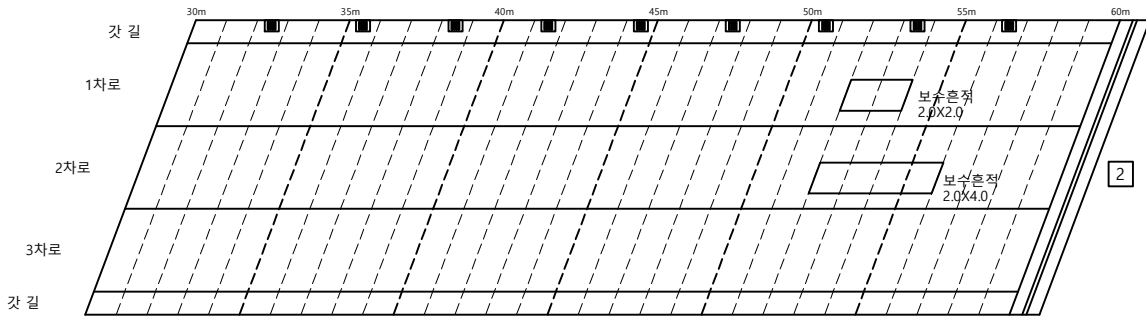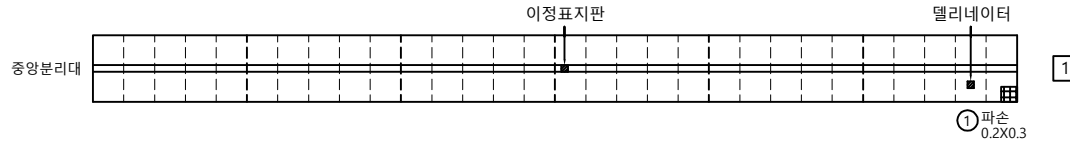

P1

P2

KEY
PLAN

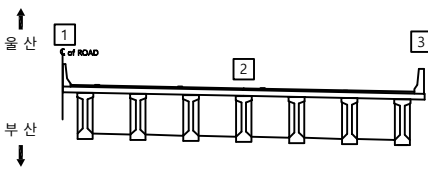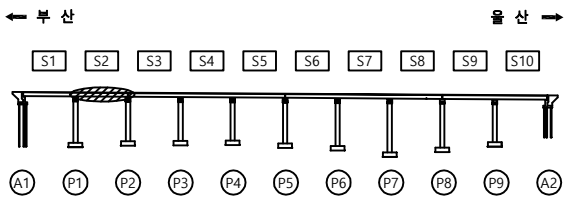

손 상 물 량 표

교면포장									
S2									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
2	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
3	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
4	구	방호벽	균열		1.0	1.7	1	m	1.70
5	구	방호벽	파손		0.2	0.3	1	m	0.06
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역



범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 002

용소천교(울산) 교면포장 S3

← 부 산



울 산 →

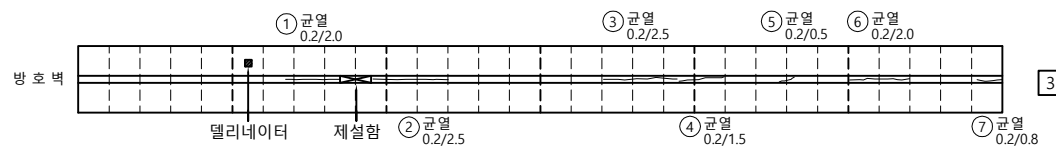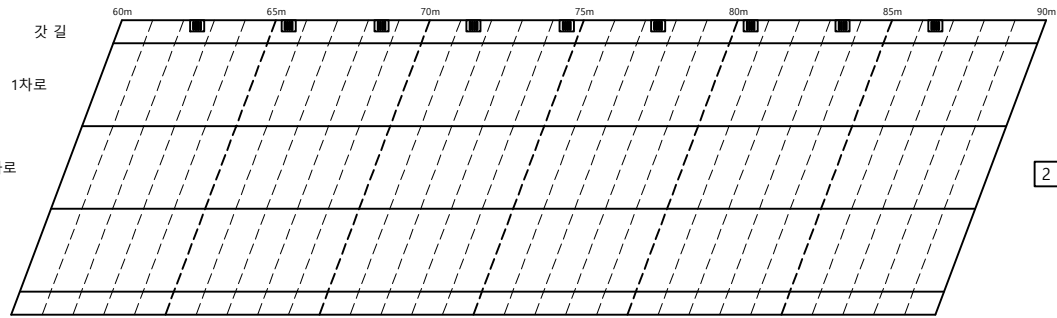

P2

P3

K
E
Y
P
L
A
N

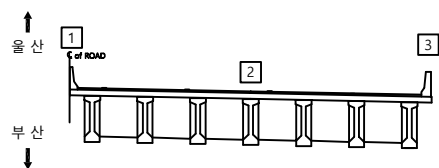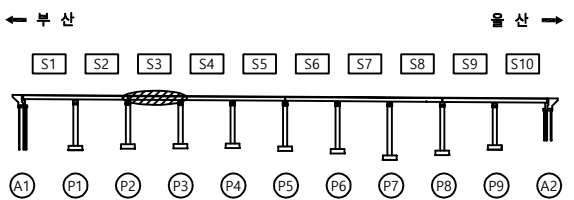

손 상 물 량 표

교면포장

S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비 고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
2	구	방호벽	균열	0.2	2.5		1	m	2.50
3	구	방호벽	균열	0.2	2.5		1	m	2.50
4	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
5	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
6	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
7	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역




범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 003

용소천교(울산) 교면포장 S4

← 부 산

울 산 →

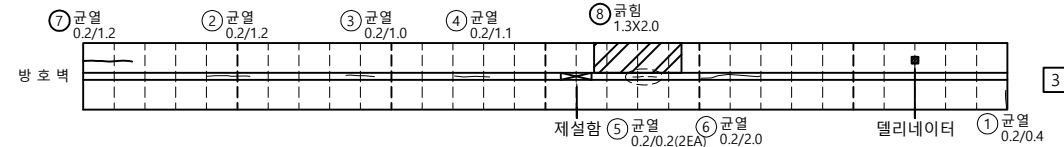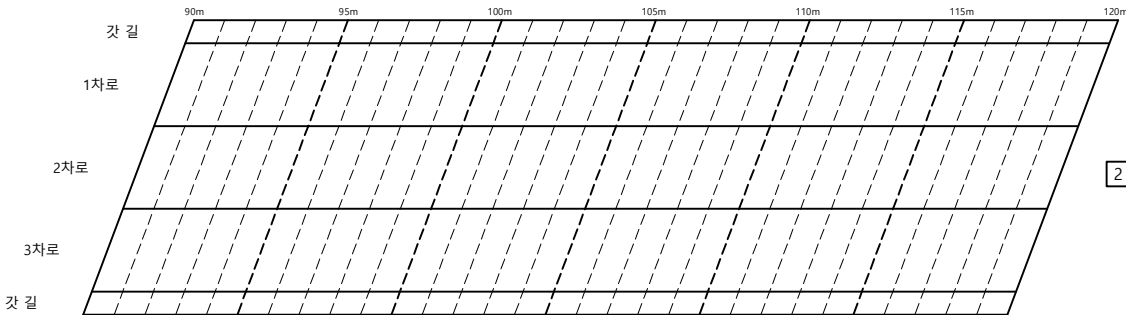


P3

P4

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

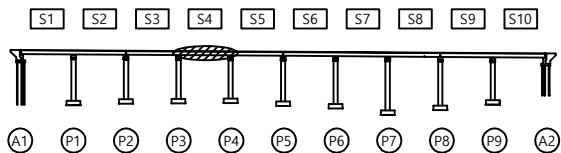

↑
울 산

↓
부 산

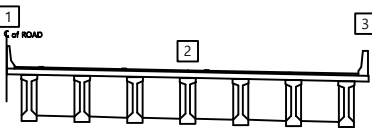

손 상 물 량 표

교면포장

S4

번호	선/구	부재명	손 상 원 황	손 상 규 모					비 고
				폭(mm)	길이(m)	타매(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40
2	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
3	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
4	구	방호벽	균열	0.2	1.1		1	m	1.10
5	구	방호벽	균열	0.2	0.2		1	m	0.20
6	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
7	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
8	구	방호벽	균열		1.3	2.0	1	m	2.60
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역




범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 004

용소천교(울산) 교면포장 S5

← 부 산

울 산 →

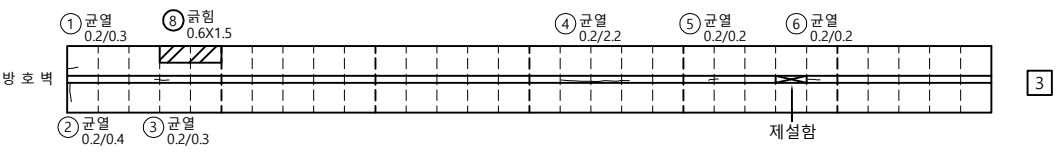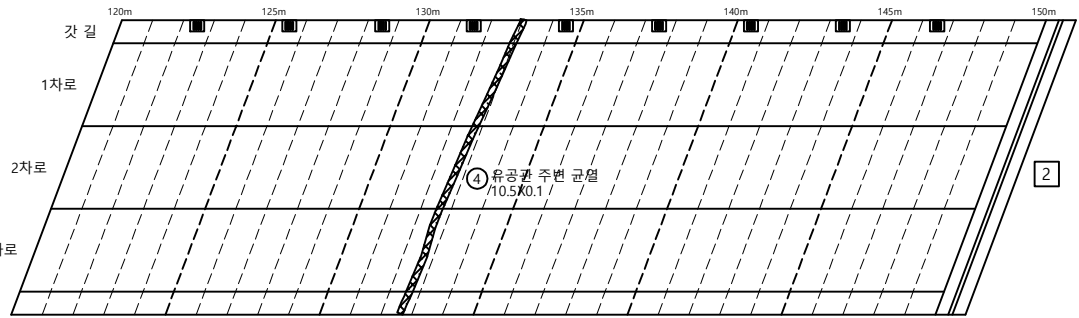



P4

P5

손 상 물 량 표

교면포장									
S5									
번호	선/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모					비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
2	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40
3	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
4	구	방호벽	균열	0.2	2.2		1	m	2.20
5	구	방호벽	균열	0.2	0.2		1	m	0.20
6	구	방호벽	균열	0.2	0.2		1	m	0.20
7	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
8	구	방호벽	균열		0.6	1.5	1	m	0.90
9	구	교면포장	유공관 주변 균열		10.5	0.1	1	m	1.05
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

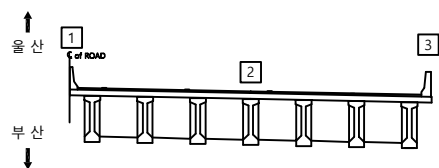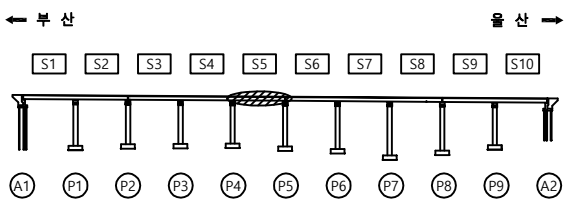


용 역 명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	① 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	② 균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
	③ 망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
	④ 철근노출	소성변형	들 뜸	No.	005

용소천교(울산) 교면포장 S6

← 부 산



울 산 →

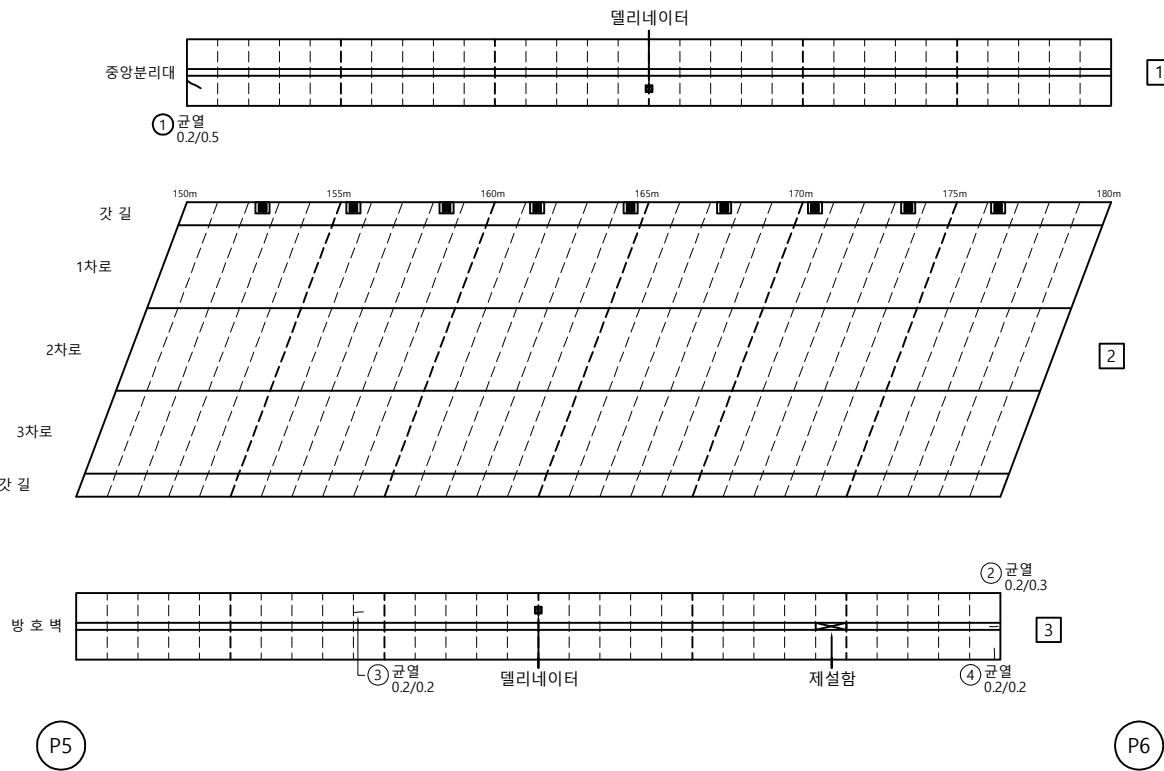

손 상 물 량 표

교면포장									
S6									
번호	신/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모					비 고
				폭(mm)	길이(m)	타매(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
2	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
3	구	방호벽	균열	0.2	0.2		1	m	0.20
4	구	방호벽	균열	0.2	0.2		1	m	0.20
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

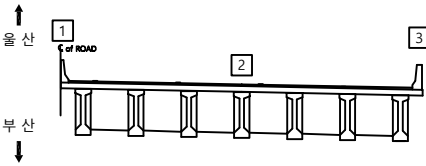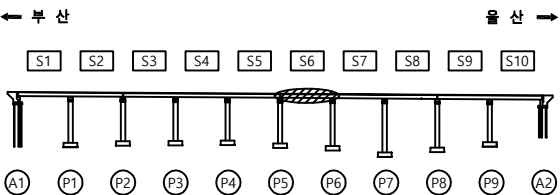

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역




범
례

	균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	006

용소천교(울산) 교면포장 S7

← 부 산



울 산 →

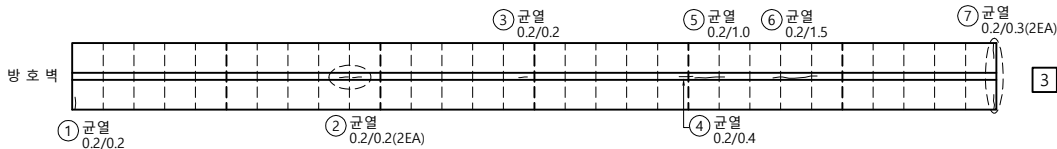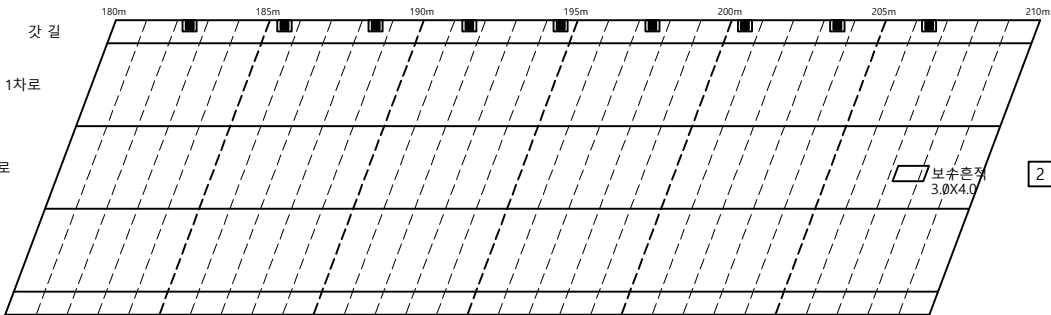

P6

P7

KEY
PLAN

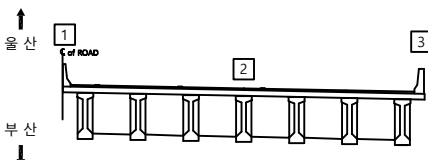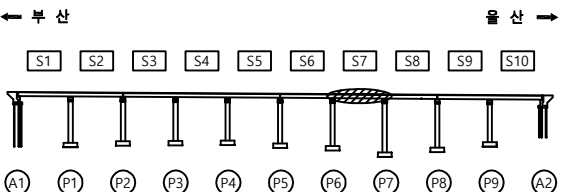

손 상 물 량 표


교면포장									
S7									
번호	선/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모					비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	0.2		1	m	0.20
2	구	방호벽	균열	0.2	0.2		2	m	0.40
3	구	방호벽	균열	0.2	0.2		1	m	0.20
4	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40
5	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
6	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
7	구	방호벽	균열	0.2	0.3		2	m	0.60
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	007

용소천교(울산) 교면포장 S8

← 부 산

울 산 →

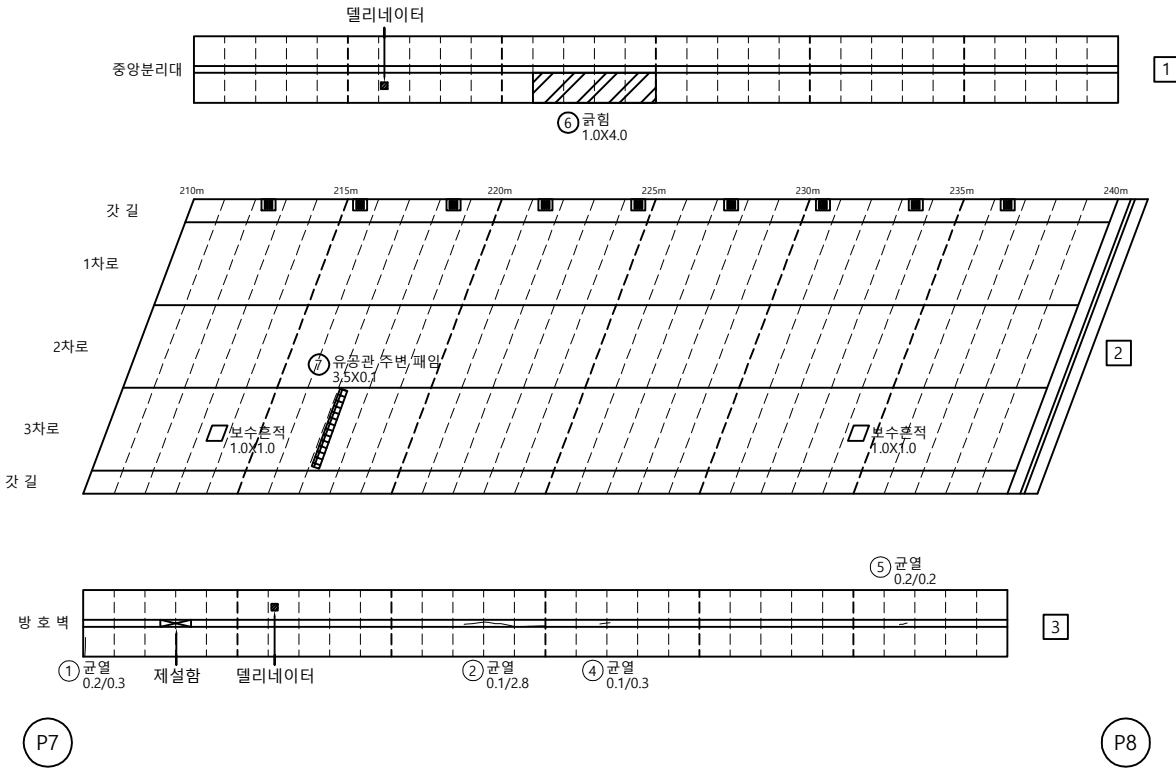


손 상 물 량 표

교면포장									
S8									
번호	신/구	부재명	손 상 원 황	손 상 규 모					비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
2	구	방호벽	균열	0.1	2.8		1	m	2.80
3	구	방호벽	균열				1	EA	1.00
4	구	방호벽	균열	0.1	0.3		1	m	0.30
5	구	방호벽	균열	0.2	0.2		1	m	0.20
6	구	방호벽	균열		1.0	4.0	1	m	4.00
7	구	교면포장	유공관 주변 패임	3.5	0.1		1	m	0.35
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

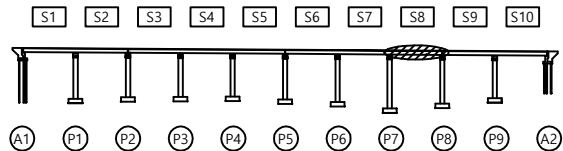

↑
울 산
↓
부 산

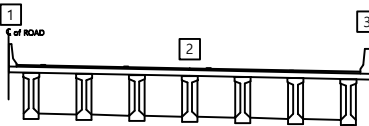

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

	균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 듸	No.	008

용소천교(울산) 교면포장 S9

← 부 산



울 산 →

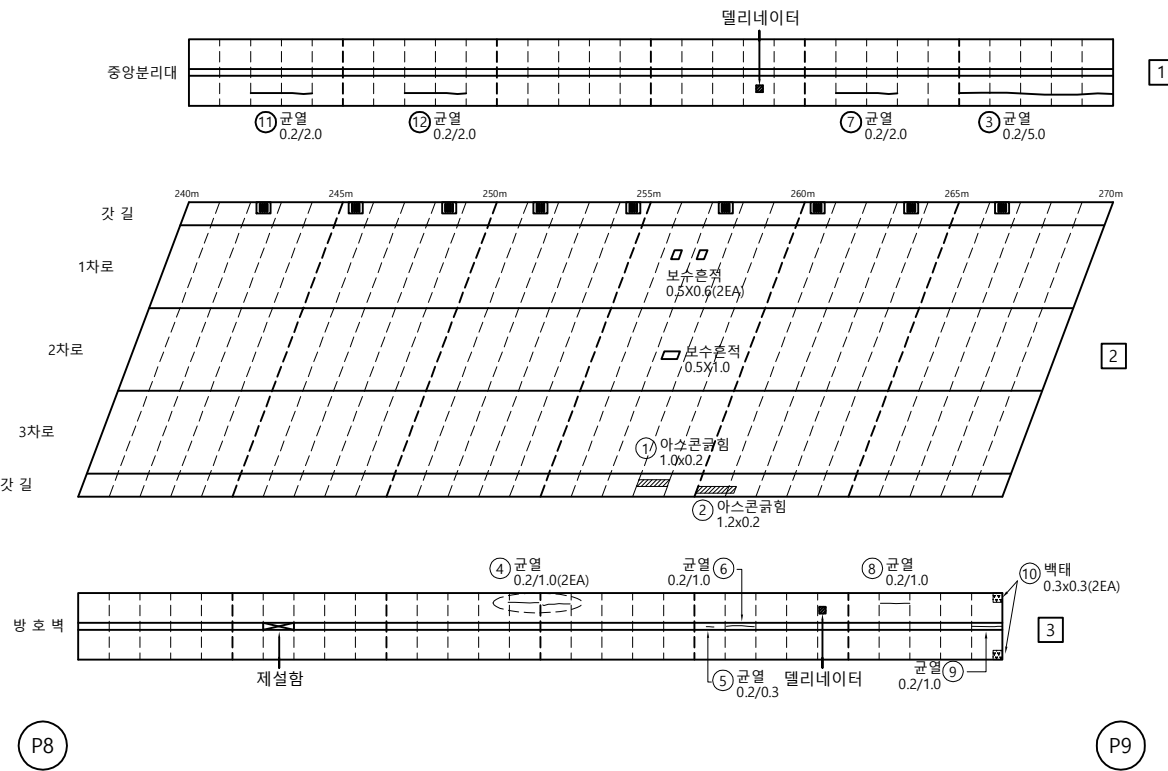

손 상 물 량 표

교면포장									
S9									
번호	신/구	부재명	손 상 원 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	포장 균열		1.0	0.2	1	m ²	0.20
2	구	방호벽	포장 균열		1.2	0.2	1	m ²	0.24
3	구	방호벽	균열	0.2	5.0		1	m	5.00
4	구	방호벽	균열	0.2	1.0		2	m	2.00
5	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
6	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
7	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
8	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
9	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
10	구	방호벽	백태		0.3	0.3	2	m ²	0.18
11	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
12	구	방호벽	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

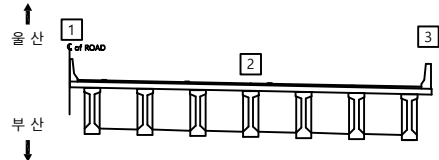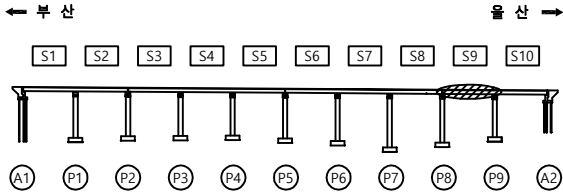


용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	□ CW 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식	
	□ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적	
	□ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타	
	□ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No.	009

용소천교(울산) 교면포장 S10

← 부 산

울 산 →

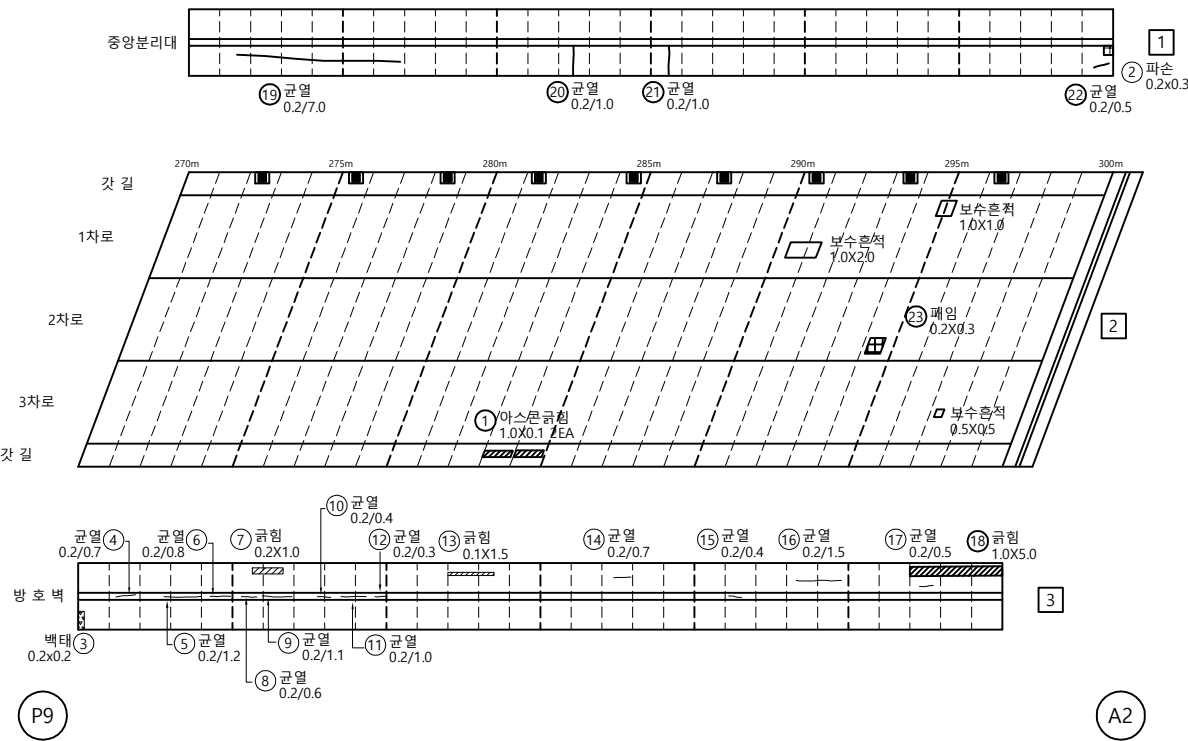


손 상 물 량 표

교면포장 S10									
번호	선/구	부재명	손 상 원 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	선/구	방호벽	포장 긁힘		1.0	0.1	2	m	0.20
2	구	방호벽	파손		0.2	0.3	1	m	0.06
3	구	방호벽	백태		0.2	0.2	1	m	0.04
4	구	방호벽	균열	0.2	0.7		1	m	0.70
5	구	방호벽	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
6	구	방호벽	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
7	구	방호벽	균열		0.2	1.0	1	m	0.20
8	구	방호벽	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
9	구	방호벽	균열	0.2	1.1		1	m	1.10
10	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40
11	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
12	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.30
13	구	방호벽	긁힘		0.1	1.5	1	m	0.15
14	구	방호벽	균열	0.2	0.7		1	m	0.70
15	구	방호벽	균열	0.2	0.4		1	m	0.40
16	구	방호벽	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
17	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
18	구	방호벽	긁힘		1.0	5.0	1	m	5.00
19	선	방호벽	균열	0.2	7.0		1	m	7.00
20	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
21	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
22	구	방호벽	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
23	구	방호벽	패임		0.2	0.3	1	m	0.06
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

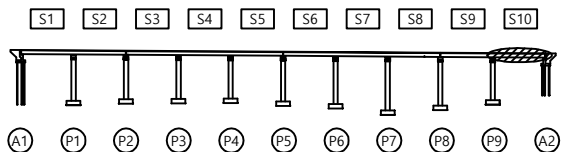

↑
울 산
↓
부 산

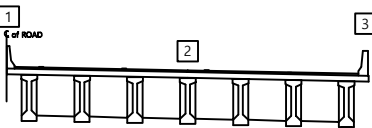

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례



CW 0.2	균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	010

2. 신축이음장치



신축이음

A1

번호	선/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	단위	수량	
1	구	신축이음	차수관 변형				1	EA	1.00	
2	구	신축이음	차수관 볼트 탈락				2	EA	2.00	
3	구	신축이음	차수관 연결 불량				1	EA	1.00	
4	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.4		5	m	2.00	
5	구	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		9	m	4.50	
6	구	신축이음	해부누수		10.8		1	m	10.80	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

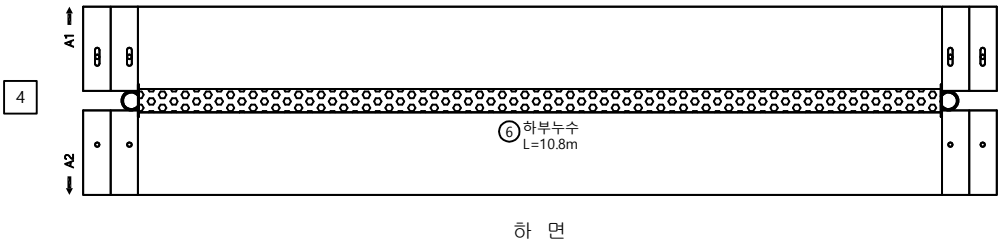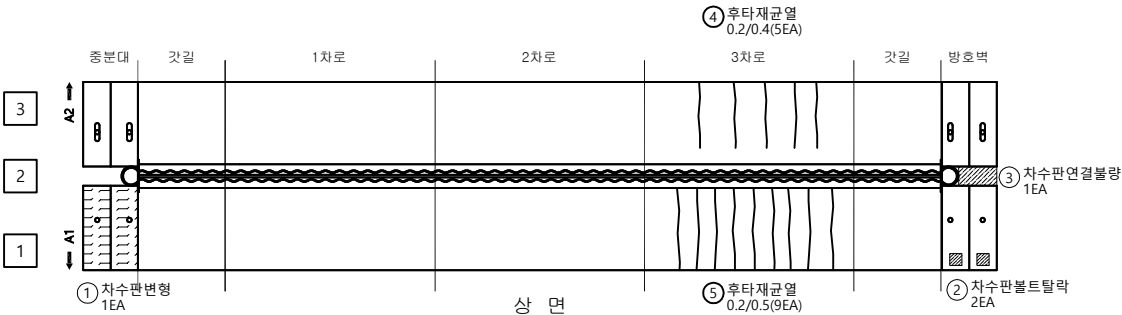

K
E
Y
P
L
A
N

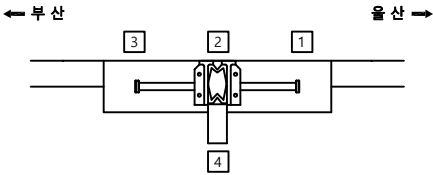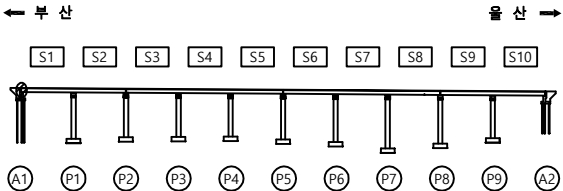

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역



범
례

균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 011



신축이음

P2

번호	선/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모					비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		1.0		1	m	1.00
2	구	신축이음	유간토사퇴적		1.0		1	m	1.00
3	구	신축이음	차수판 연결 불량				1	EA	1.00
4	구	신축이음	해부누수		10.8		1	m	10.80
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

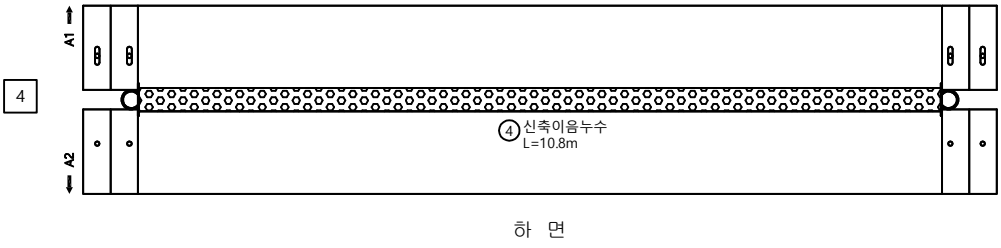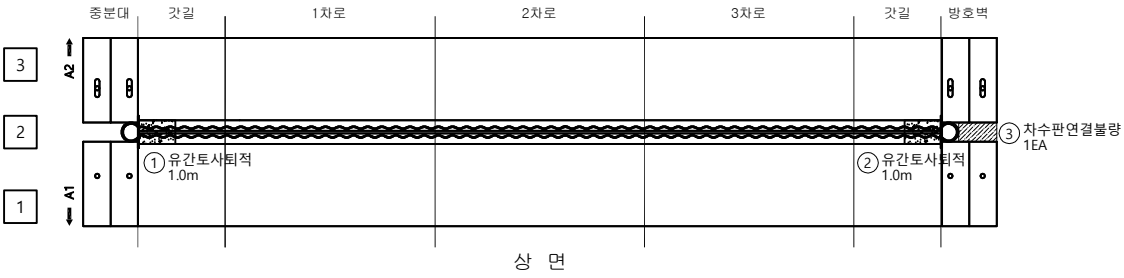

K
E
Y
P
L
A
N

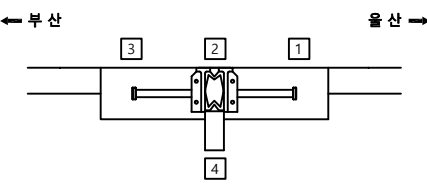
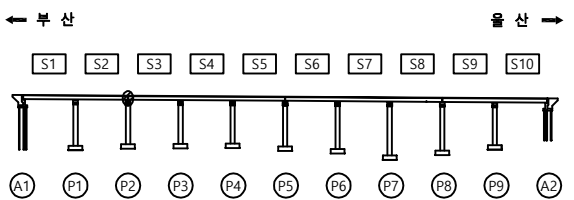


용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	012



신축이음

P5



번호	선/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모					비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개 소	단 위	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		1.0		1	m	1.00
2	구	신축이음	유간토사퇴적		1.0		1	m	1.00
3	구	신축이음	차수판 탈락				1	EA	1.00
4	구	신축이음	해부누수		10.8		1	m	10.80
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

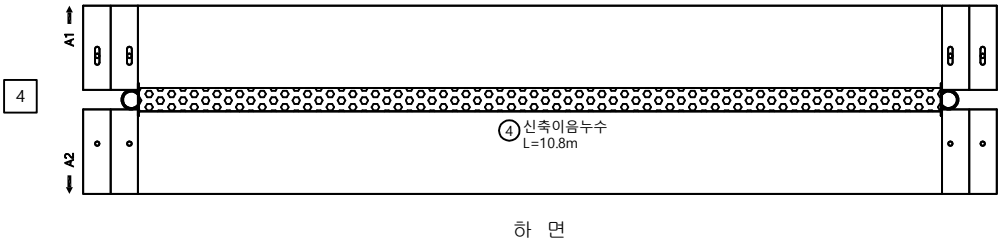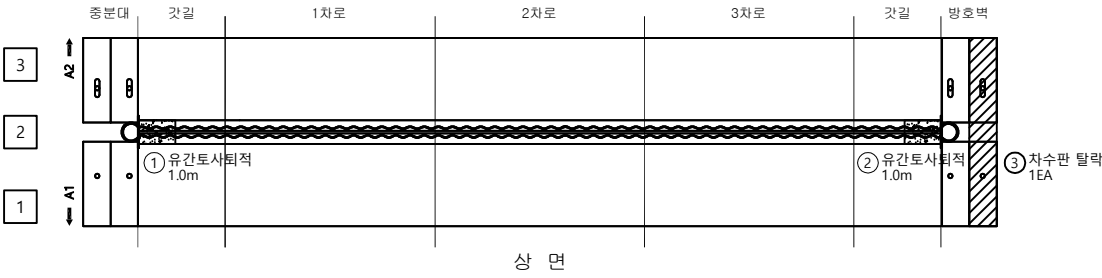

K
E
Y
P
L
A
N

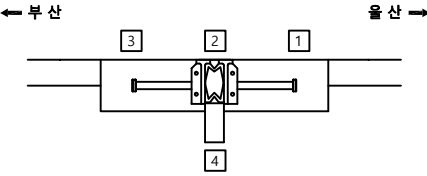
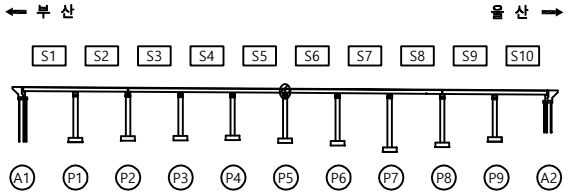


용 역 명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW.02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No.	013

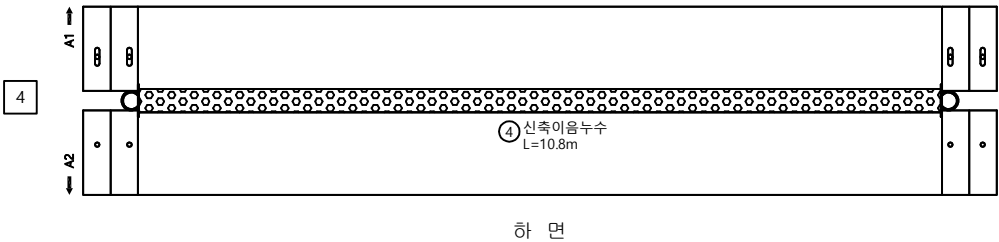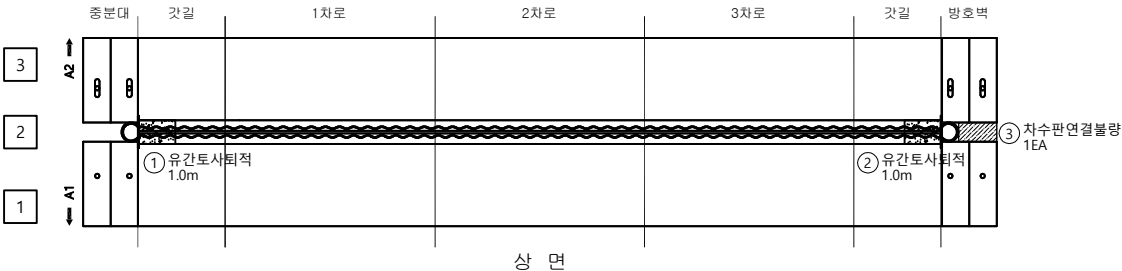

신축이음									
P8									
번호	선/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모					비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		1.0		1	m	1.00
2	구	신축이음	유간토사퇴적		1.0		1	m	1.00
3	구	신축이음	차수판 연결 불량				1	EA	1.00
4	구	신축이음	해부누수		10.8		1	m	10.80
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

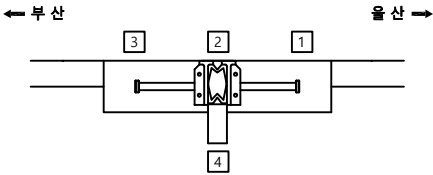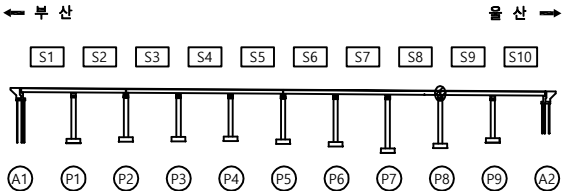

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역



범
례

	균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	014



신축이음

A2

번호	선/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모					비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개수	단위	수량
1	구	신축이음	유간토사퇴적		1.0		1	m	1.00
2	구	신축이음	유간토사퇴적		1.0		1	m	1.00
3	구	신축이음	차수판 볼트 탈락				2	EA	2.00
4	구	신축이음	차수판 연결 불량				1	EA	1.00
5	구	신축이음	해부누수		10.8		1	m	10.80
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

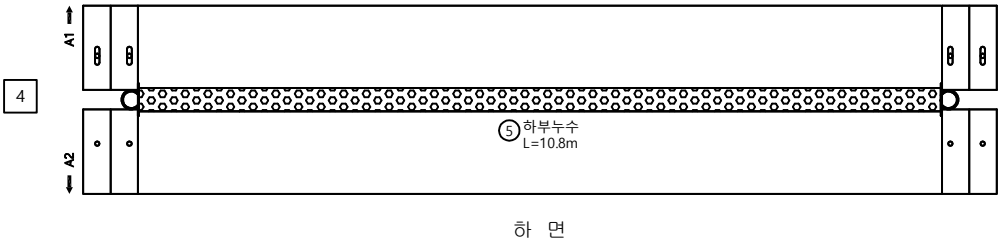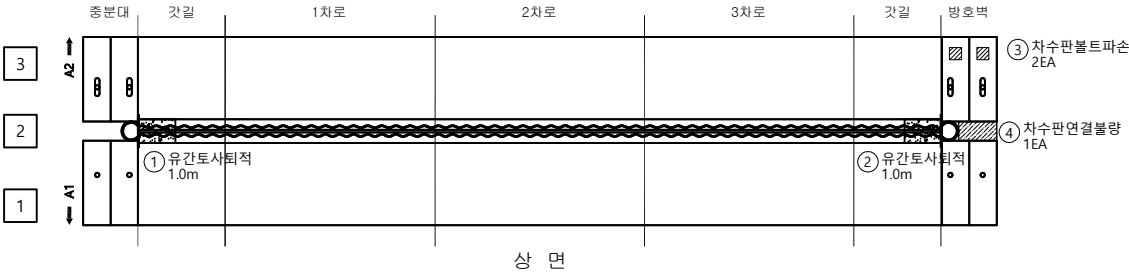

K
E
Y
P
L
A
N

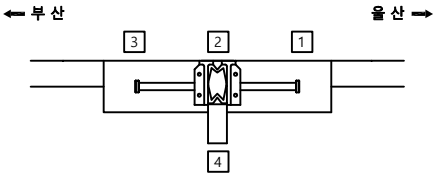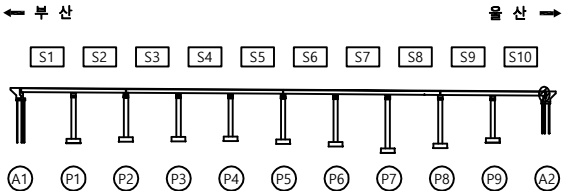

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	015

3. 바닥판하면


용소천교(울산) 바닥판하면 S1

손상물량표



바닥판

S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배덕판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
2	구	배수시설	배수관 연결부 누수				1	EA	1.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

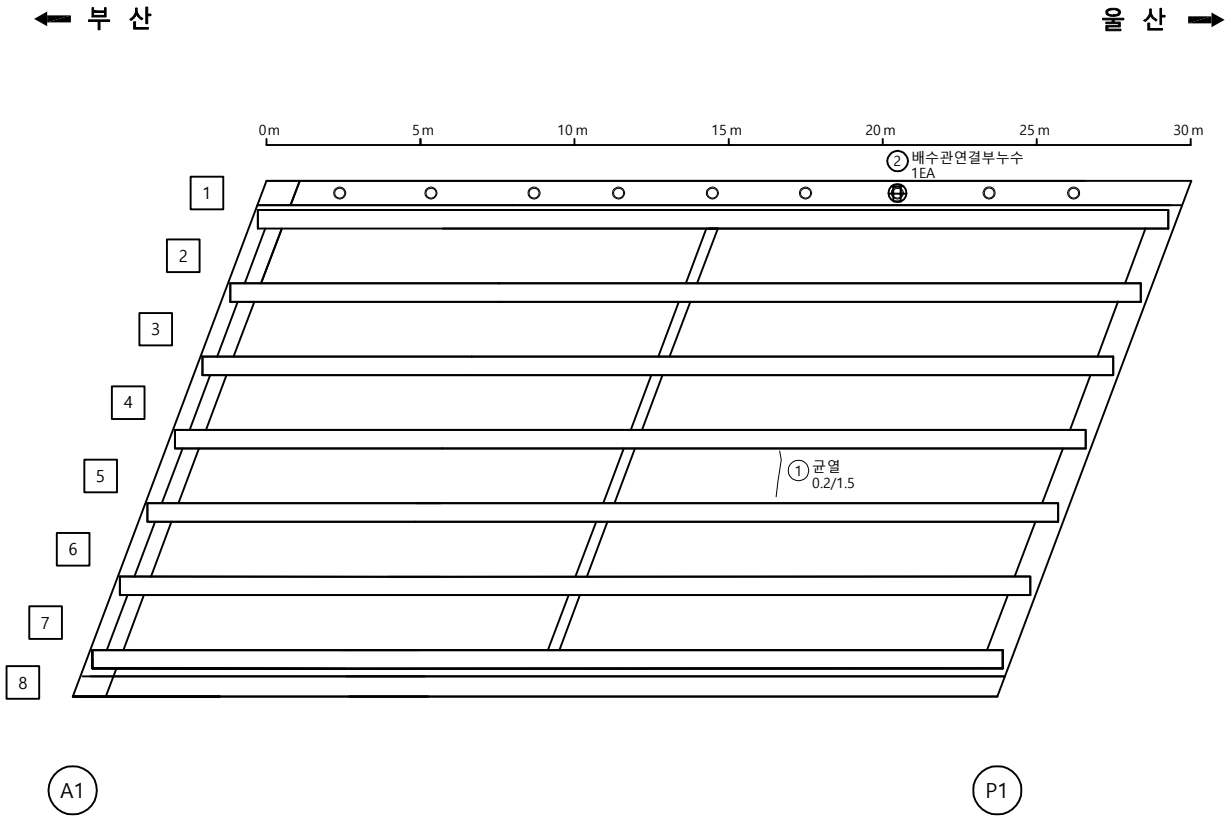

KEY
PLAN

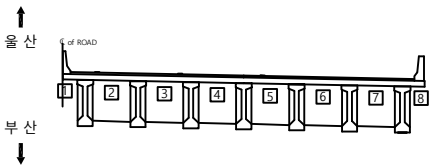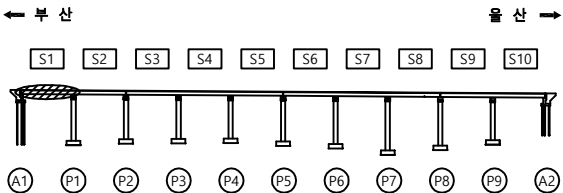

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 016


용소천교(울산) 바닥판하면 S2

손상물량표



바닥판

S2

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	나비(m)	개소	단위	수량	
1	구	배덕판	백태		0.2	0.4	1	m ²	0.08	
2	구	배수시설	배수관 연결부 누수				1	EA	1.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

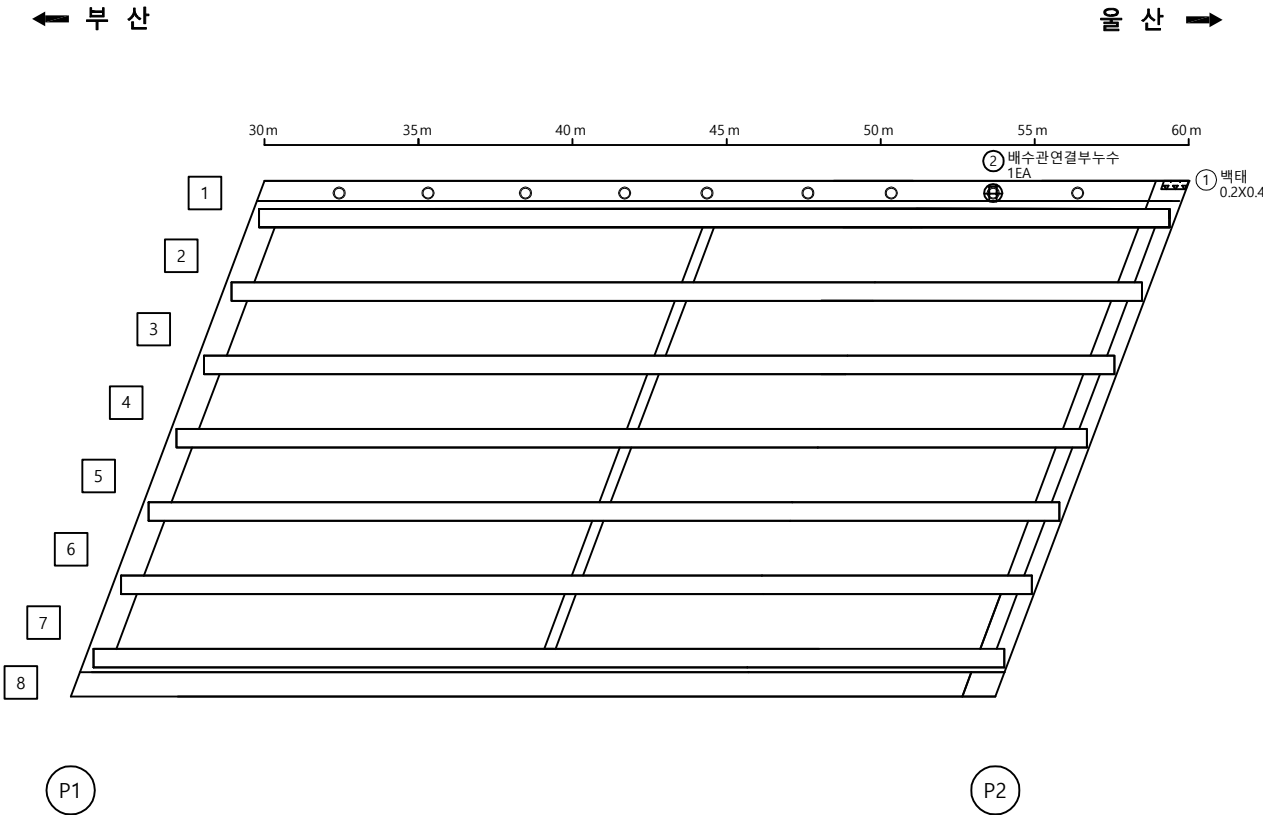

KEY
PLAN

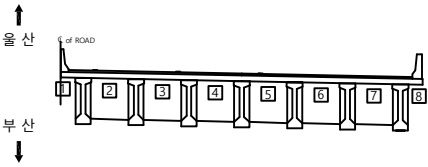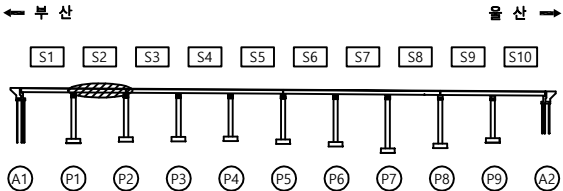

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 017

용소천교(울산) 바닥판하면 S3

손상물량표


바닥판

S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산


울 산 →

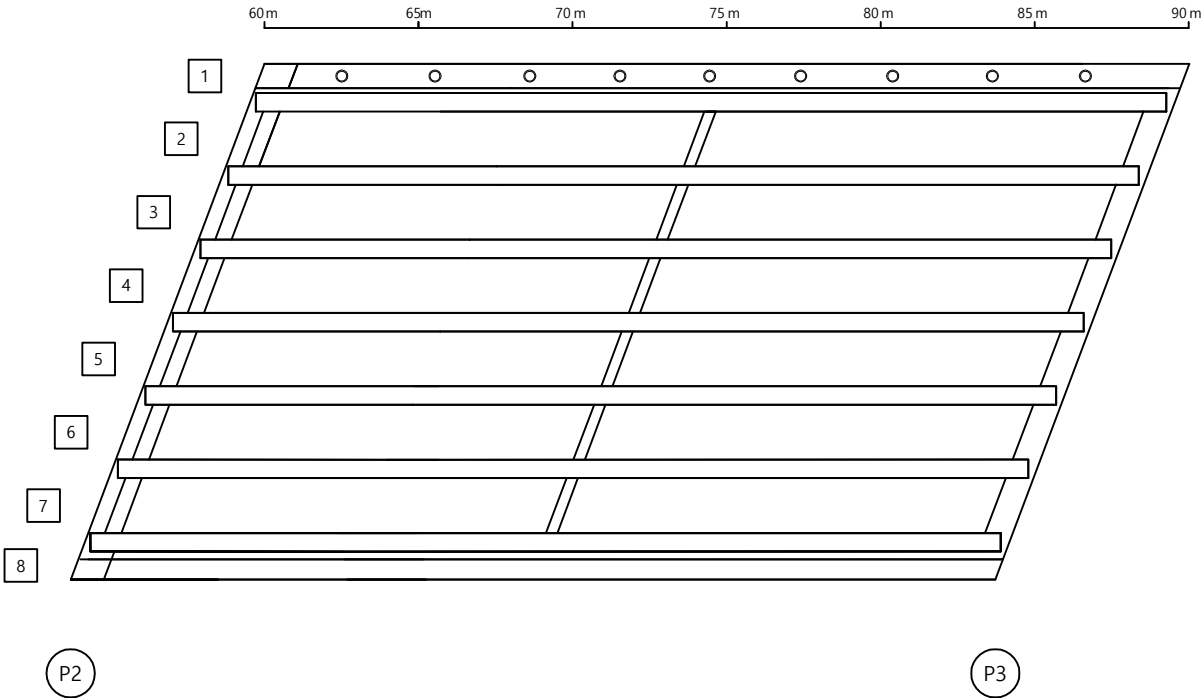

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

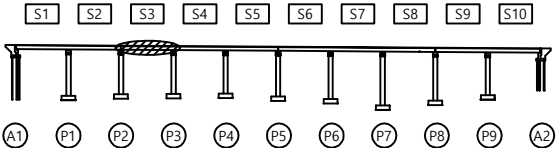

↑
울 산

↓
부 산



용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 018

용소천교(울산) 바닥판하면 S4

손상물량표


바닥판

S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배덕판	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
2	구	배덕판	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
3	구	배덕판	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산


울 산 →

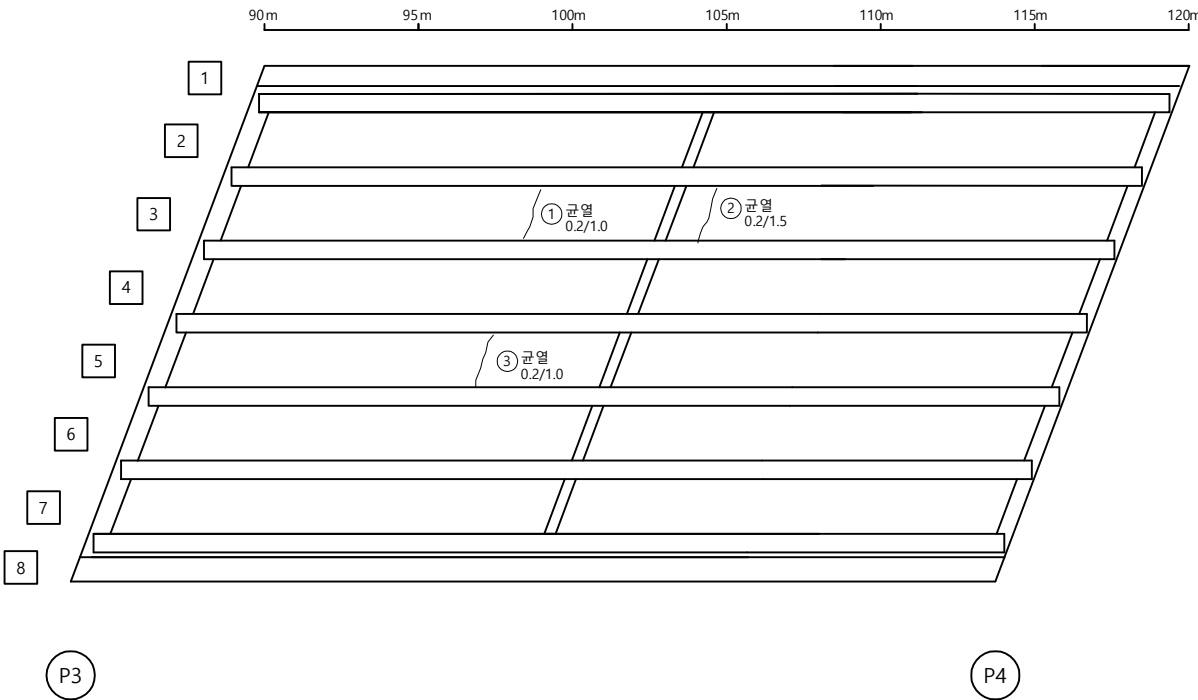

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

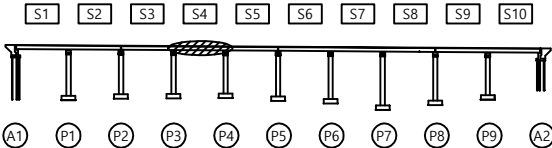

↑
울 산

부 산
↓




용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No. 019	

용소천교(울산) 바닥판하면 S5

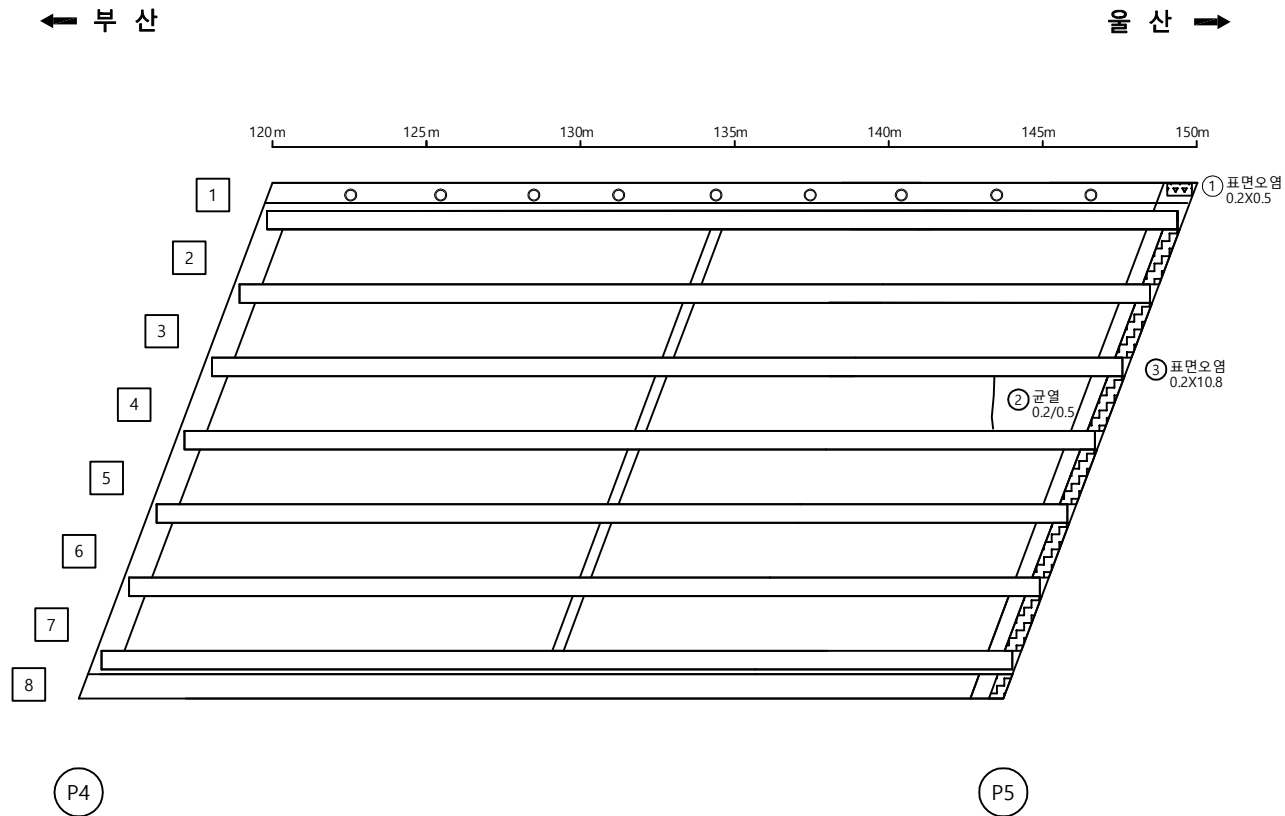



손상물량표

바닥판

S5

[illegible]

KEY PLAN

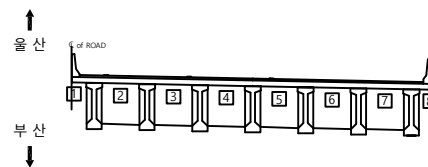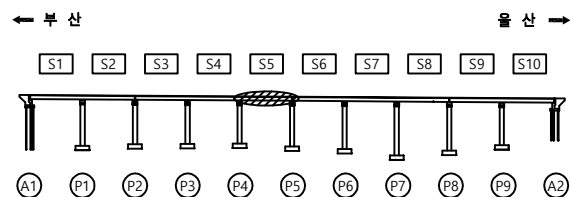

50 51 52

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

표 례		근 열		재로 분리		오염, 변색		부 식
		근 열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
		망상 근 열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근 노출		소성 변형		돌 뚫	No. 020	

용소천교(울산) 바닥판하면 S6

손상물량표


바닥판

S6

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	나비(m)	개소	단위	
1	구	배수관	배수관		1.5	1.5	1	m	2.25
2	구	배수관	표면오염		0.2	10.8	1	m	2.16
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산


울 산 →

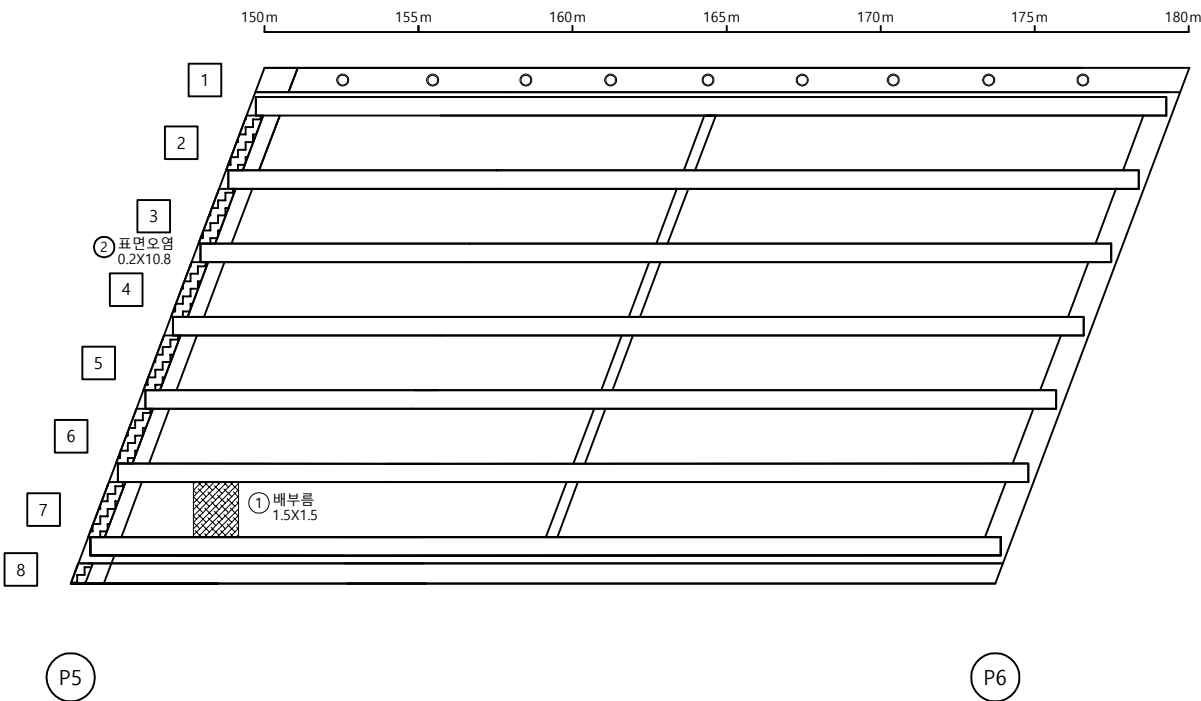


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

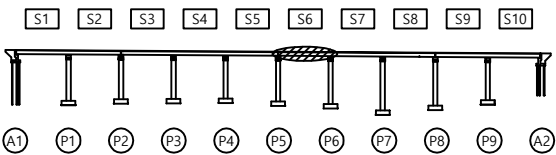

↑
울 산
↓
부 산



용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 021

용소천교(울산) 바닥판하면 S7

손 상 물 량 표


바닥판

S7

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

← 부 산

울 산 →

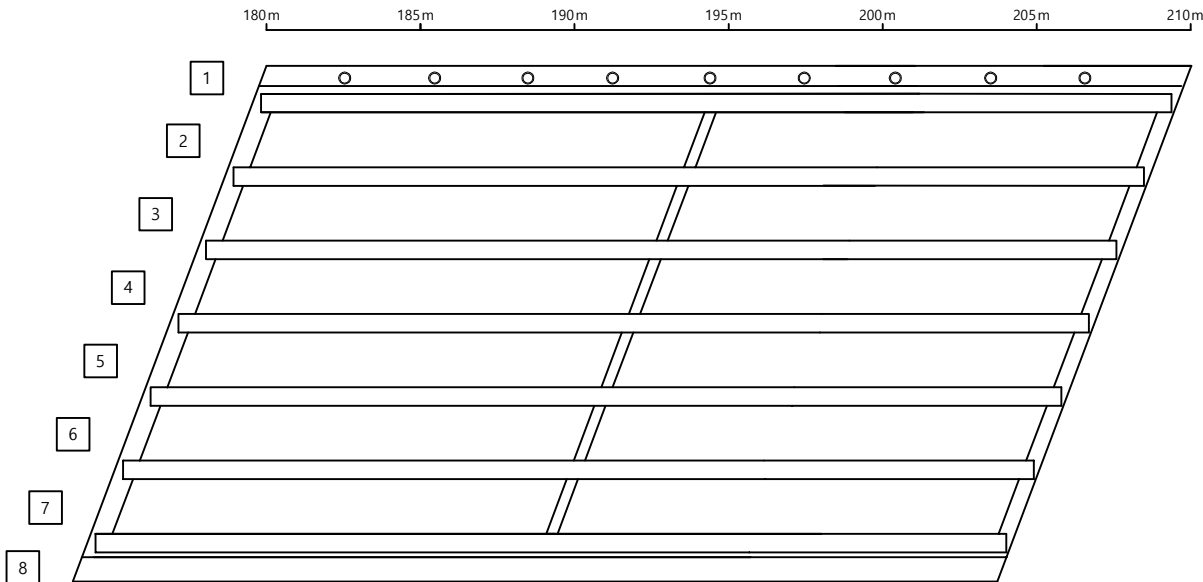


P6

P7

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

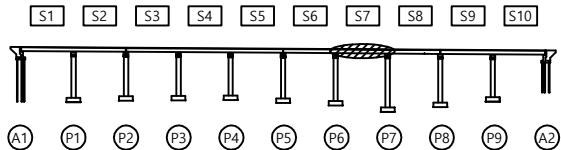

↑
울 산

↓
부 산



용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

	균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	022

용소천교(울산) 바닥판하면 S8

손상물량표


바닥판

S8

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	선	배덕판	표면오염		0.5	0.5	1	㎡	0.25
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

← 부 산


울 산 →

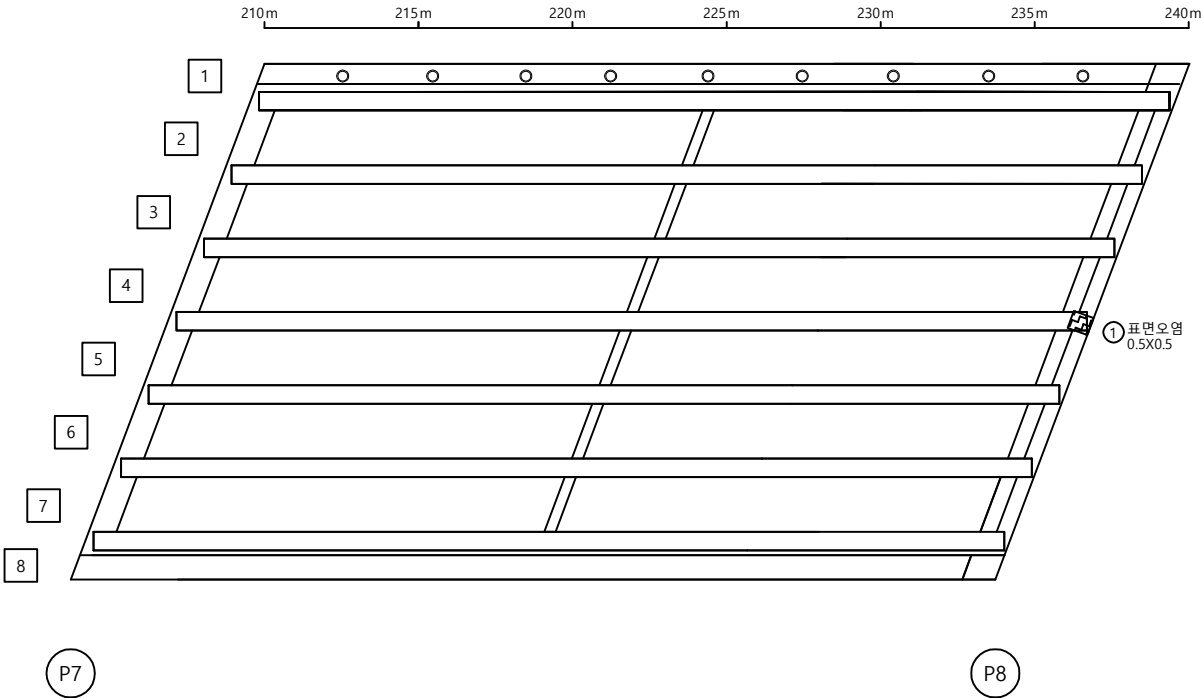

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

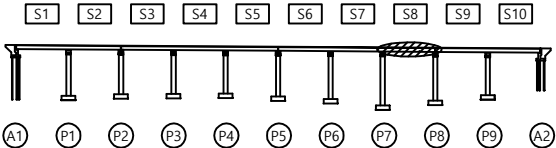

↑
울 산

부 산
↓




용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 023

용소천교(울산) 바닥판하면 S9

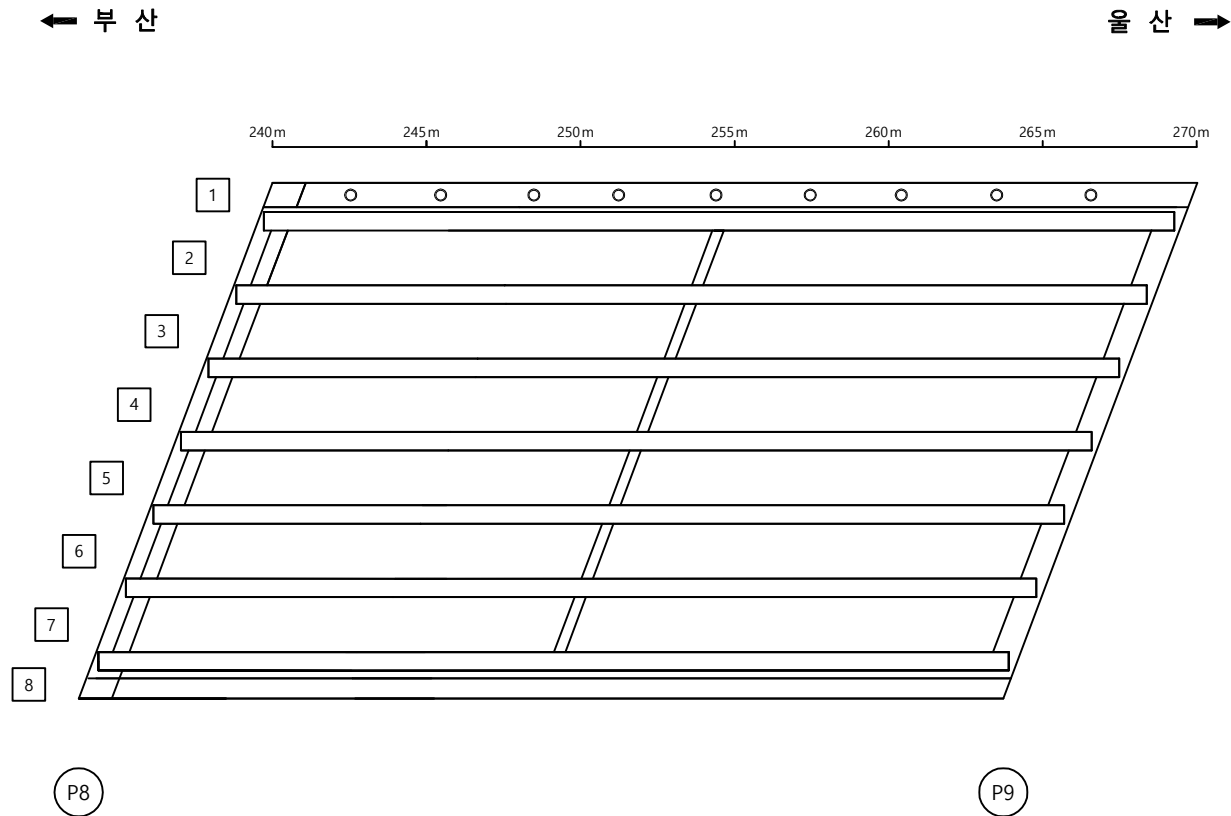



손상물량표

바닥판

S9

[illegible]

KEY PLAN

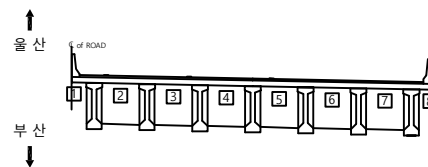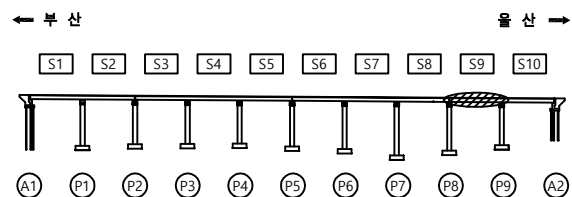

50 51 52

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

종 류		단 면		재료 분리		오염, 변색		부 식
		리튬 배터		파손, 복리		세 굴		퇴 적
		망 상 규 모		누수, 습윤		백 태		기 타
		철 기구 출		소성 변형		들 뜸	No.	024


용소천교(울산) 바닥판하면 S10

손상물량표



바닥판

S10

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배수시설	유도배수관 탈락				1	EA	1.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

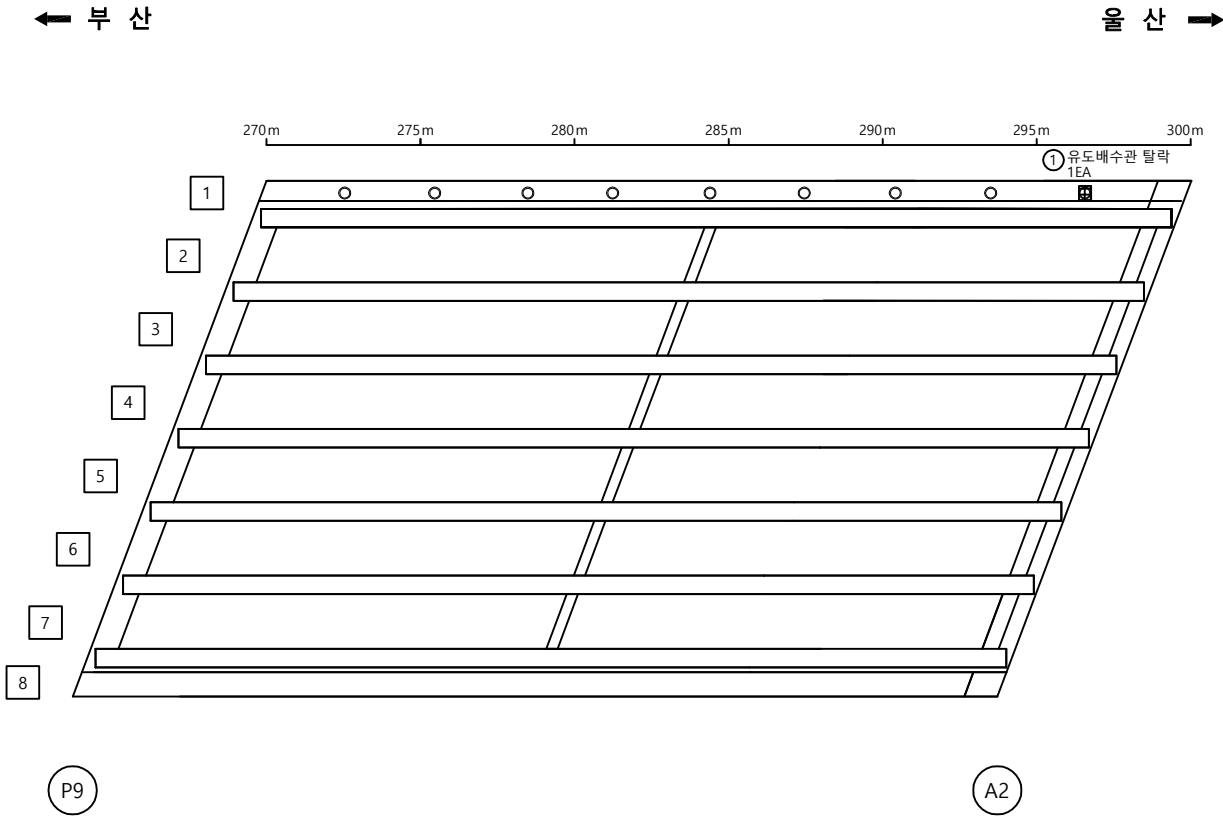

K
E
Y
P
L
A
N

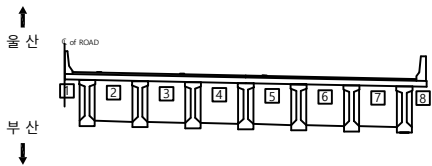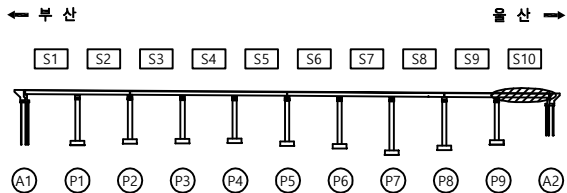

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례


	군 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	군열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	025

4. 거 더

용소천교(울산) 거더 S1

← 부 산


울 산 →

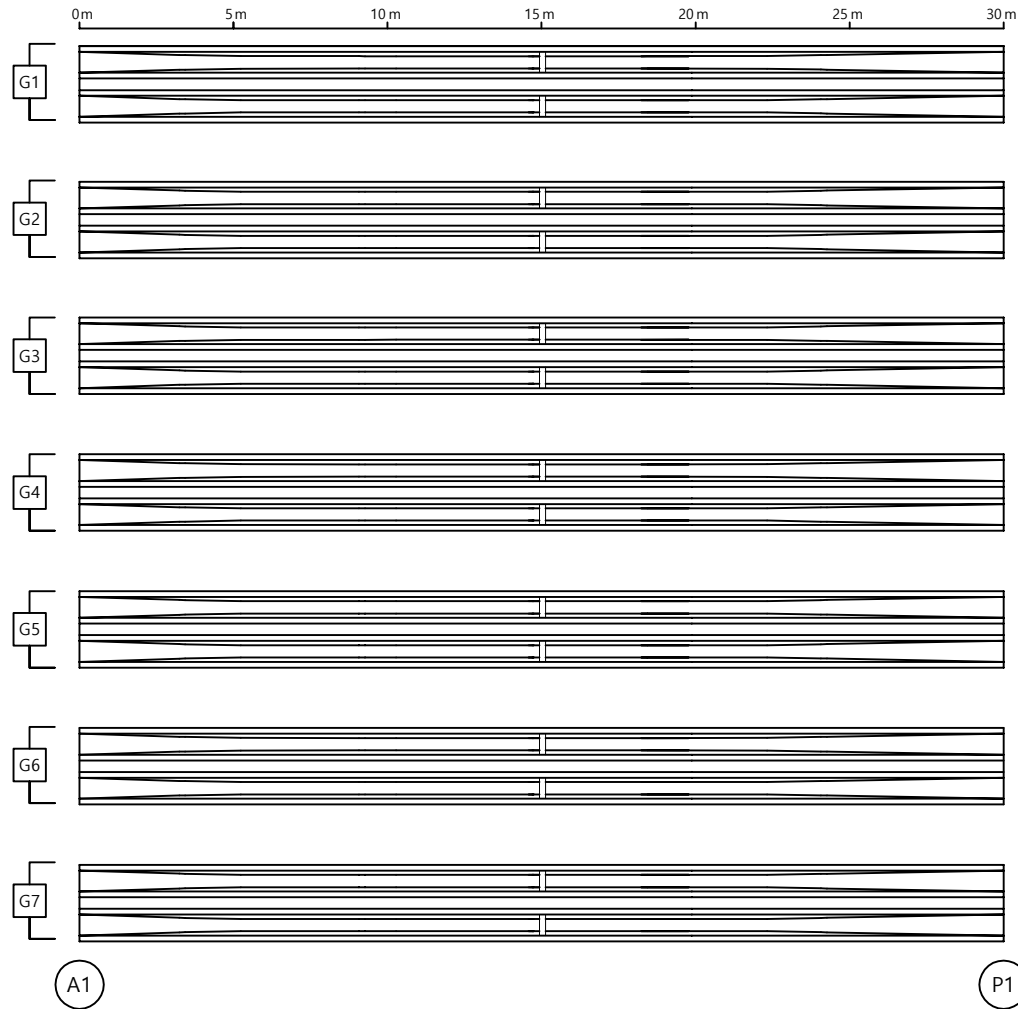

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

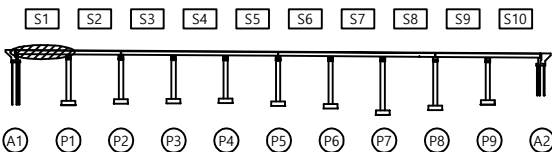

↑
울 산

부 산
↓

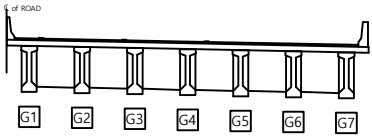

손 상 물 량 표

거더										
S1										
번호	신/구	부재명	손 상 은 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대영구							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

	관 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	관 열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	026



용소천교(울산) 거더 S2

← 부 산

울 산 →

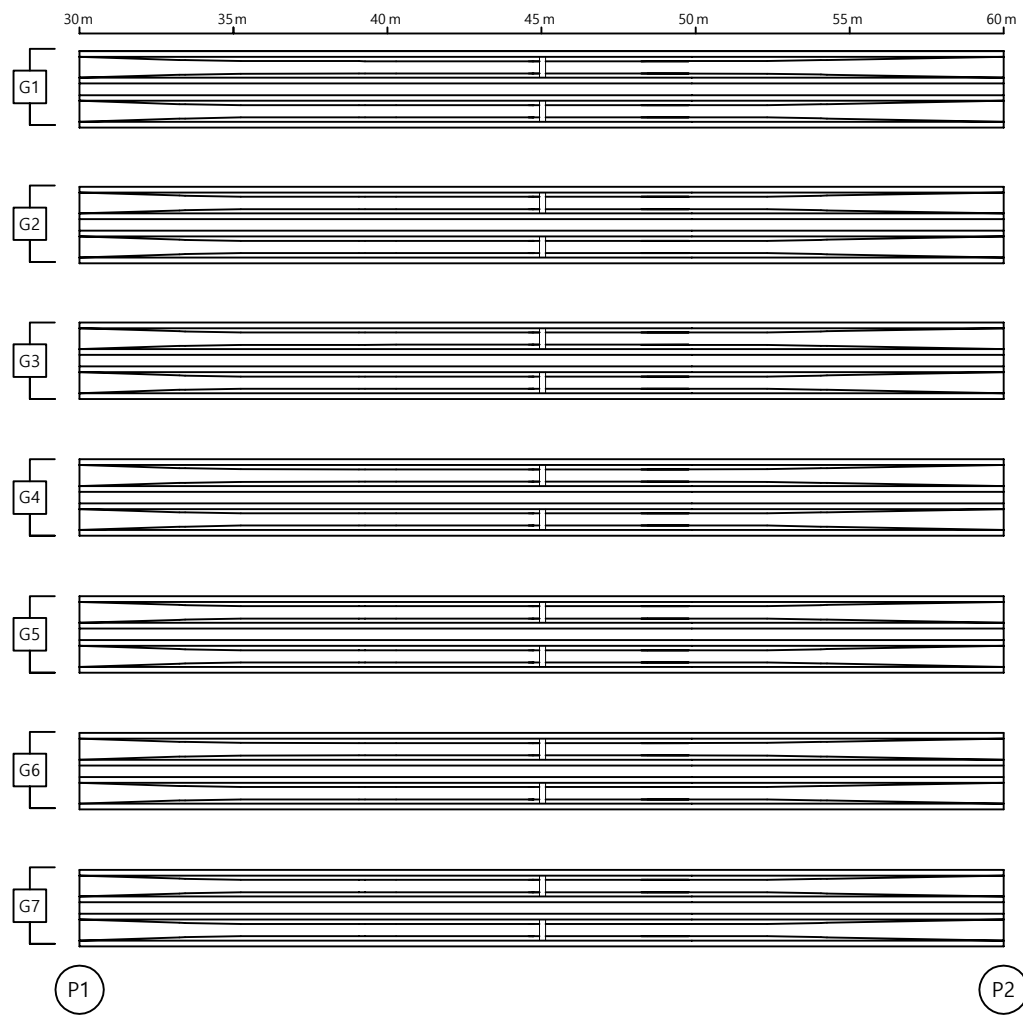

K
E
Y
P
L
A
N

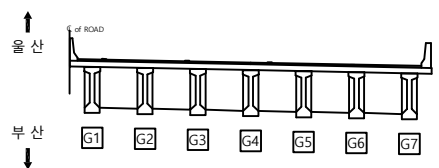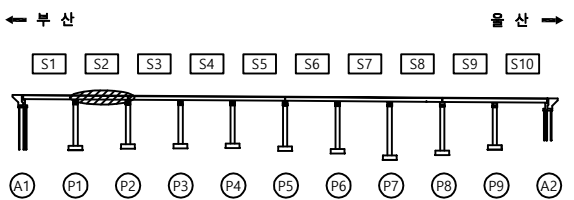

손 상 물 량 표


거더										
S2										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상대양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	027



용소천교(울산) 거더 S3

← 부 산

울 산 →

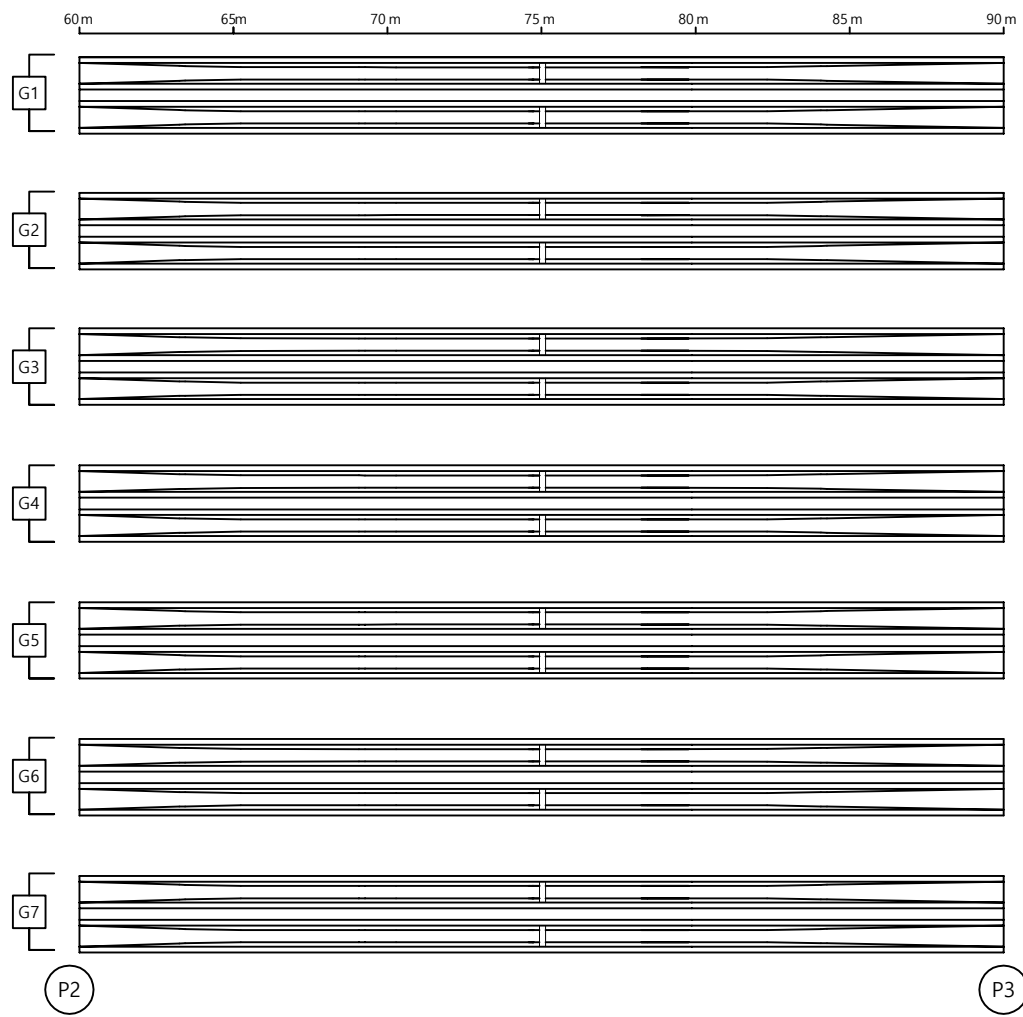

K
E
Y
P
L
A
N

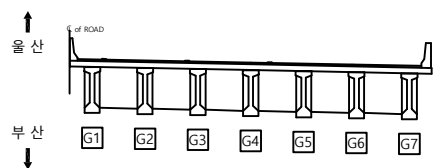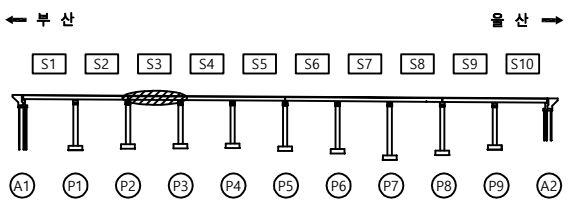

손 상 물 량 표


거더										
S3										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1			상대왕도							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	028

용소천교(울산) 거더 S4

← 부 산


울 산 →

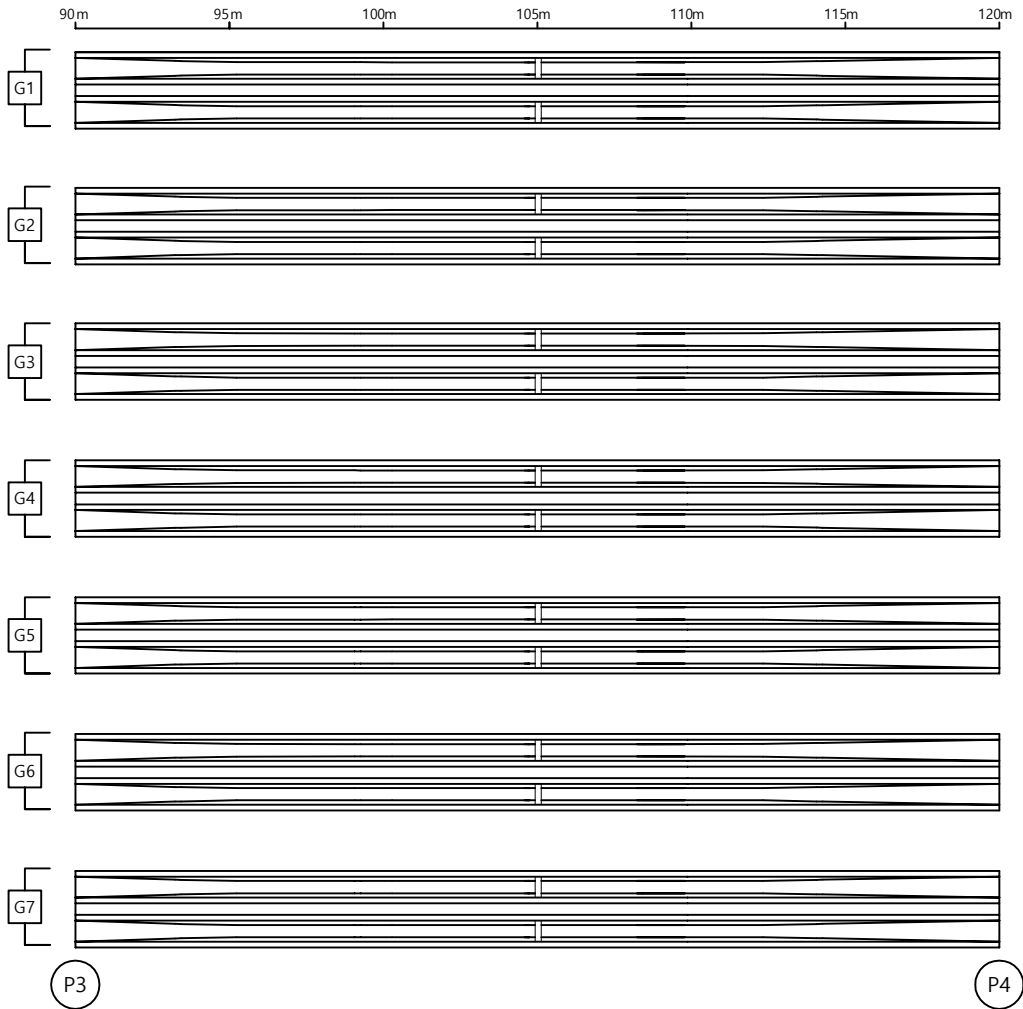

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

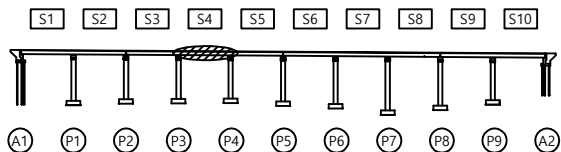

↑
울 산

부 산
↓

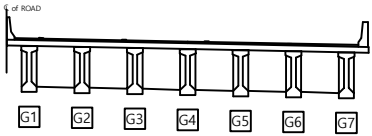

손 상 물 량 표

거더										
S4										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

CW02	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No. 029	

용소천교(울산) 거더 S5

← 부 산



울 산 →

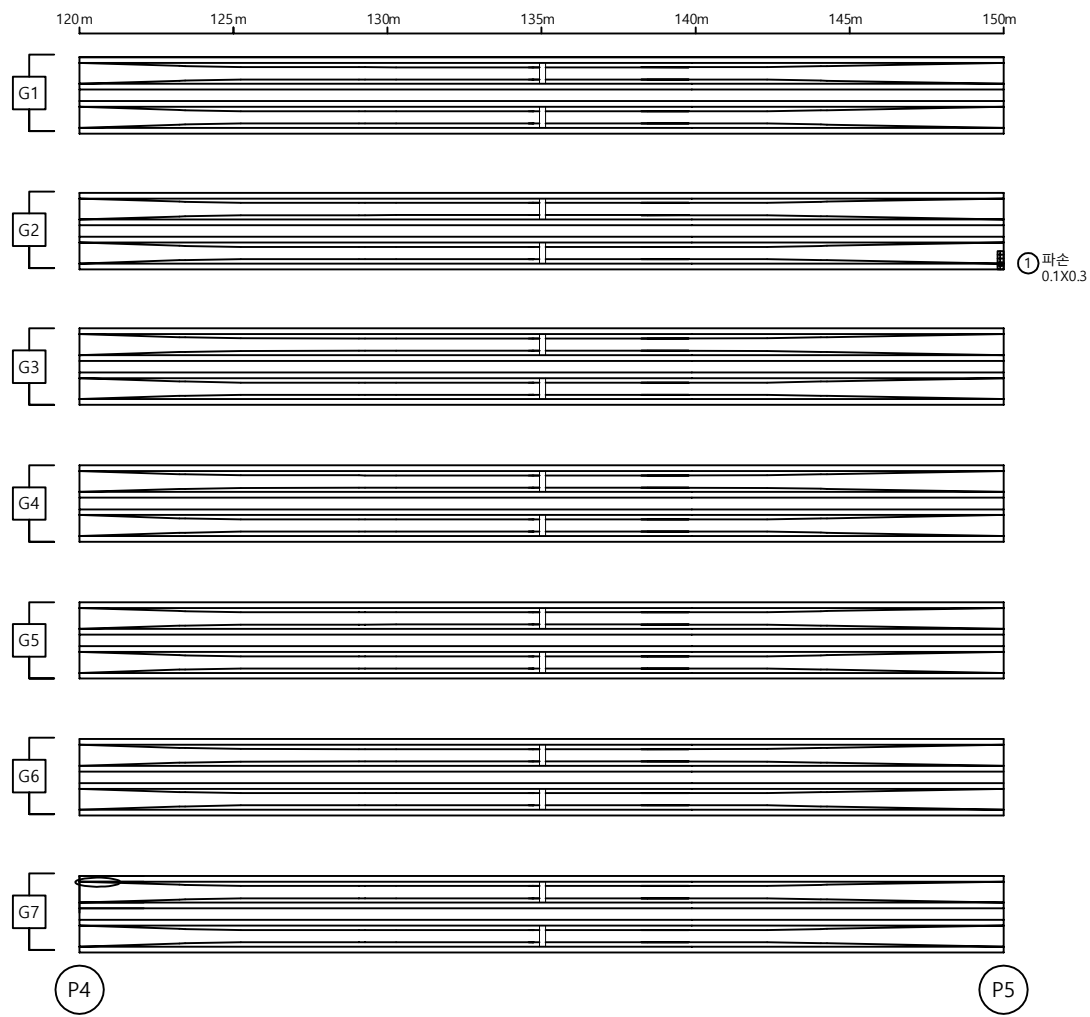

손 상 물 량 표

거더										
S5										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	수량	
1	구	거더	파손		0.1	0.3	1	m	0.03	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

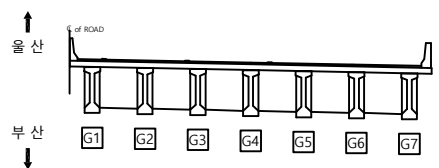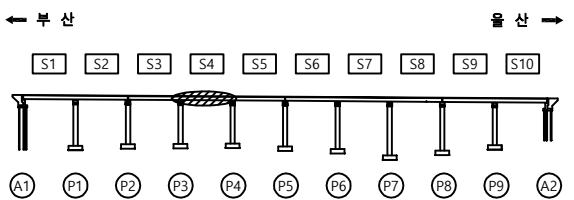


용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	030



용소천교(울산) 거더 S6

← 부 산

울 산 →

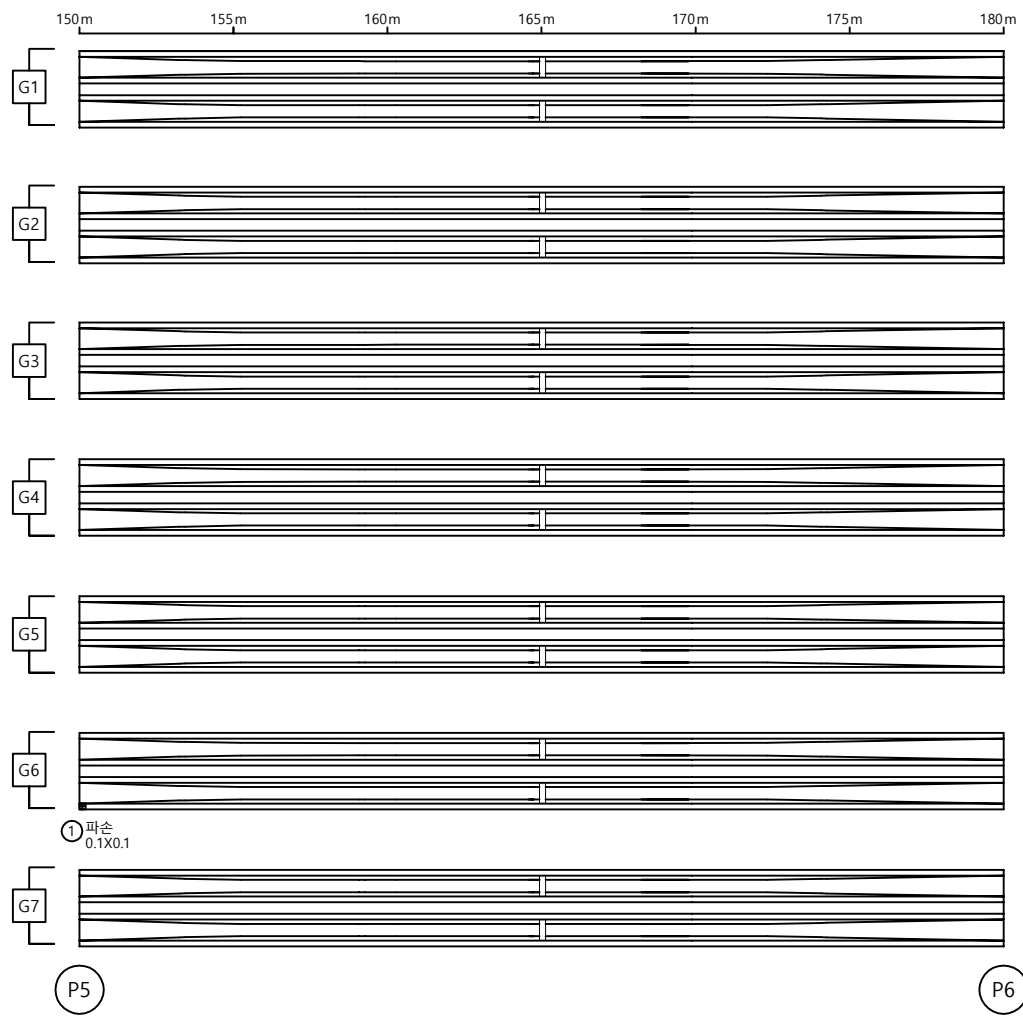

K
E
Y
P
L
A
N

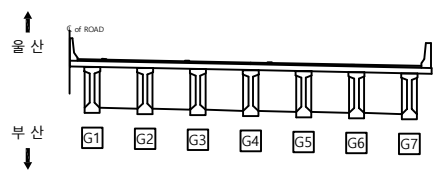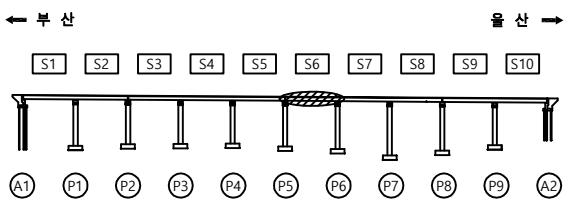

손 상 물 량 표


거더										
S6										
번호	신/구	부재명	손 상 은 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	수량	
1	구	거더	파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	031

용소천교(울산) 거더 S7

← 부 산

울 산 →

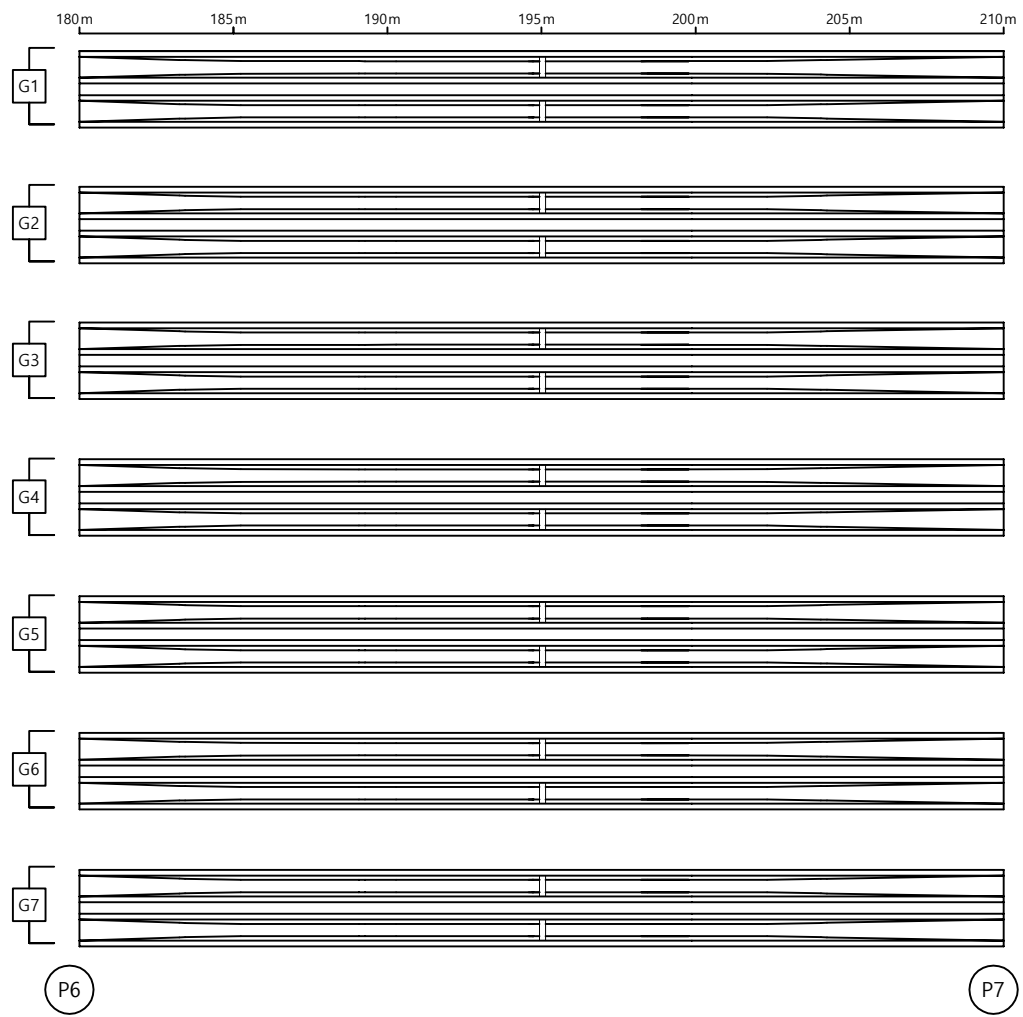


손 상 물 량 표

거더										
S7										
번호	신/구	부재명	손 상 은 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

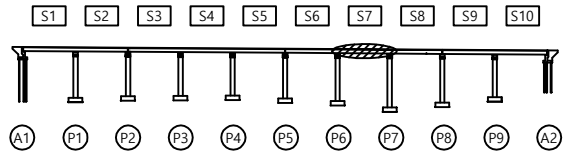

↑
울 산

부 산
↓

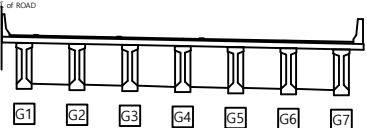

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

CW-02	균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No. 032	



용소천교(울산) 거더 S8

← 부 산

울 산 →

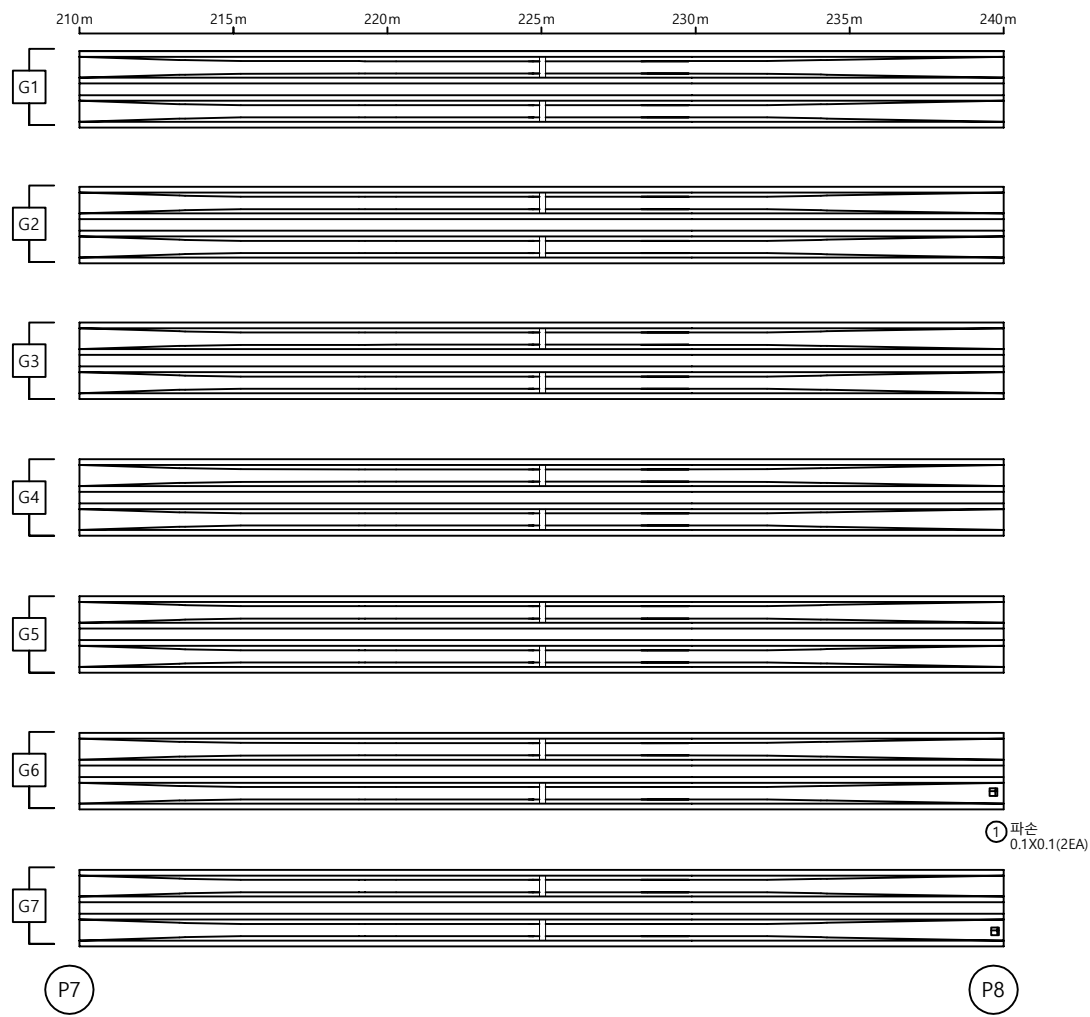

K
E
Y
P
L
A
N

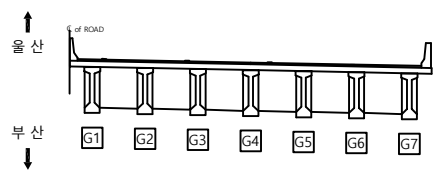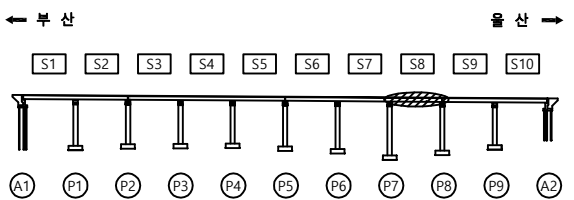

손 상 물 량 표


거더										
S8										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개수	단위	물량	
1	구	거더	파손		0.1	0.1	2	m ²	0.02	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	033

용소천교(울산) 거더 S9

← 부 산


울 산 →

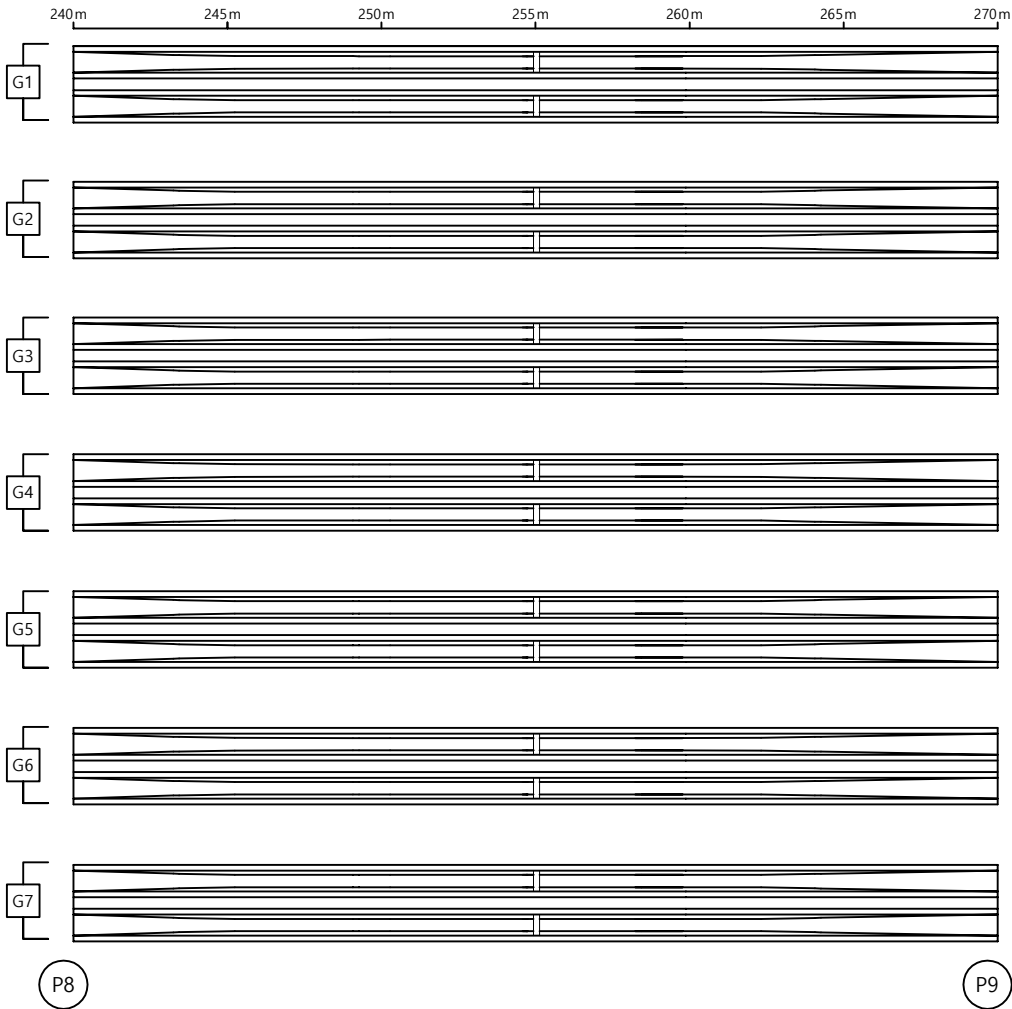

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

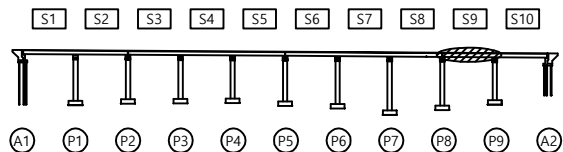

↑
울 산

부 산
↓

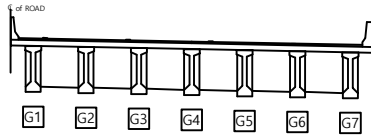

손 상 물 량 표

거더										
S9										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

	관 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	관열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No. 034	

용소천교(울산) 거더 S10

← 부 산

울 산 →

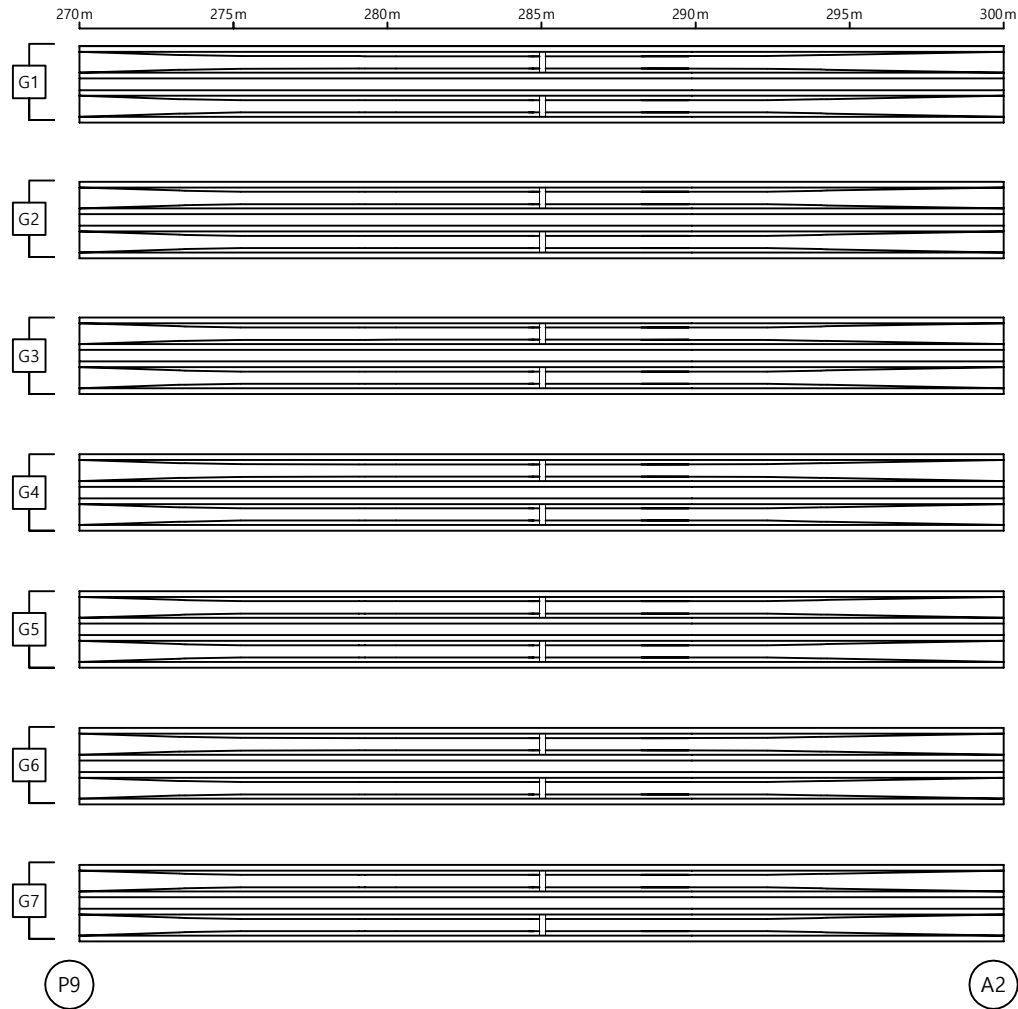


손 상 물 량 표

거더										
S10										
번호	신/구	부재명	손 상 은 품	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태영호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

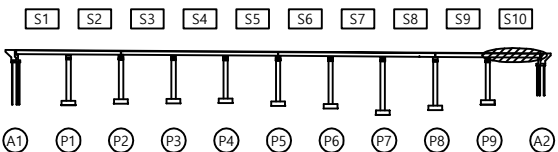

↑
울 산

부 산
↓

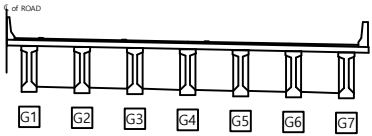

용
역
명


2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 035

5. 가 로 보

울산
↑

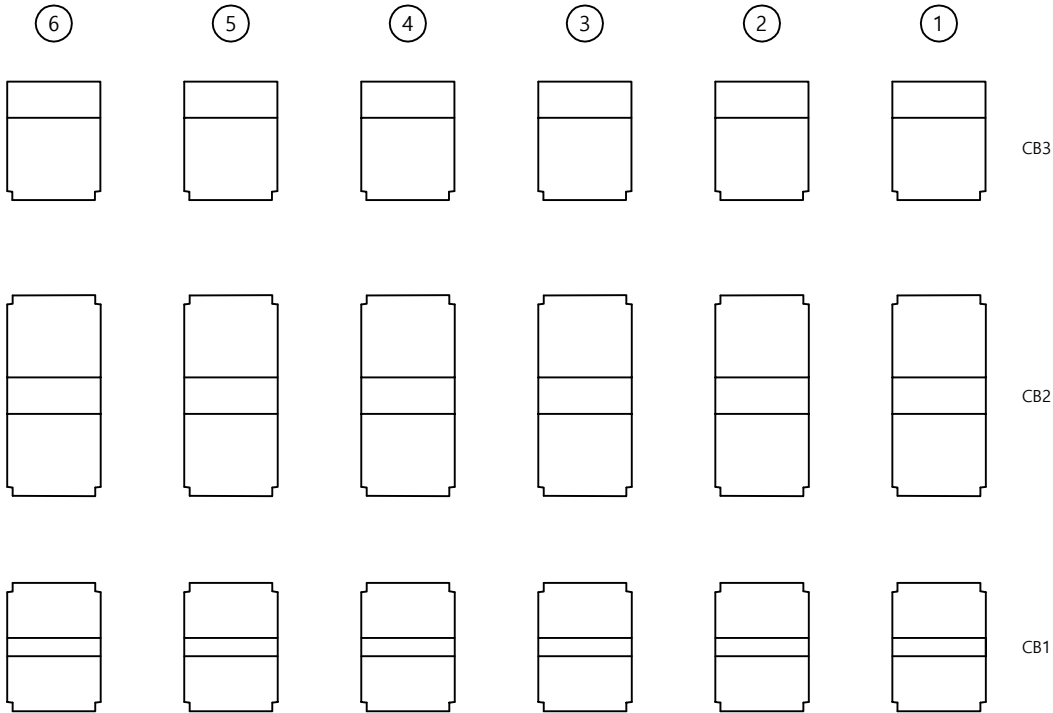

부산
↓



손상물량표

가로보

S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

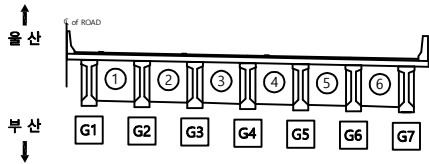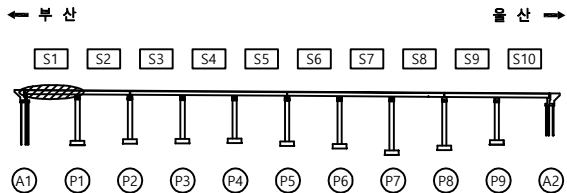

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

CWJ-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	036

용소천교(울산) 가로보 S2



P2

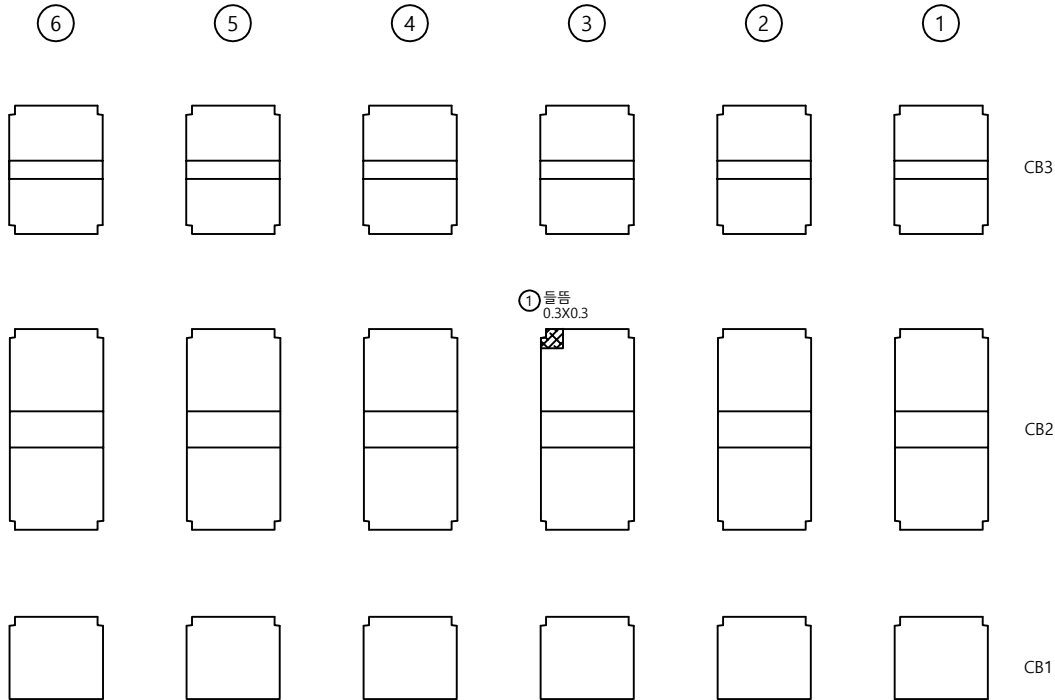

CB1

부 산
↓

P1



손상물량표

가로보

S2

[illegible]

KEY PLAN

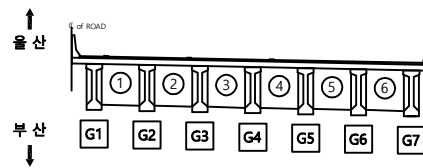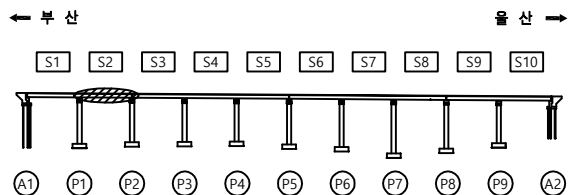

모
교
의


2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

폼
례

 균열	 재료분리	 오염, 변색	 부식
 균열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적
 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타
 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 037

용소천교(울산) 가로보 S3

울산
↑

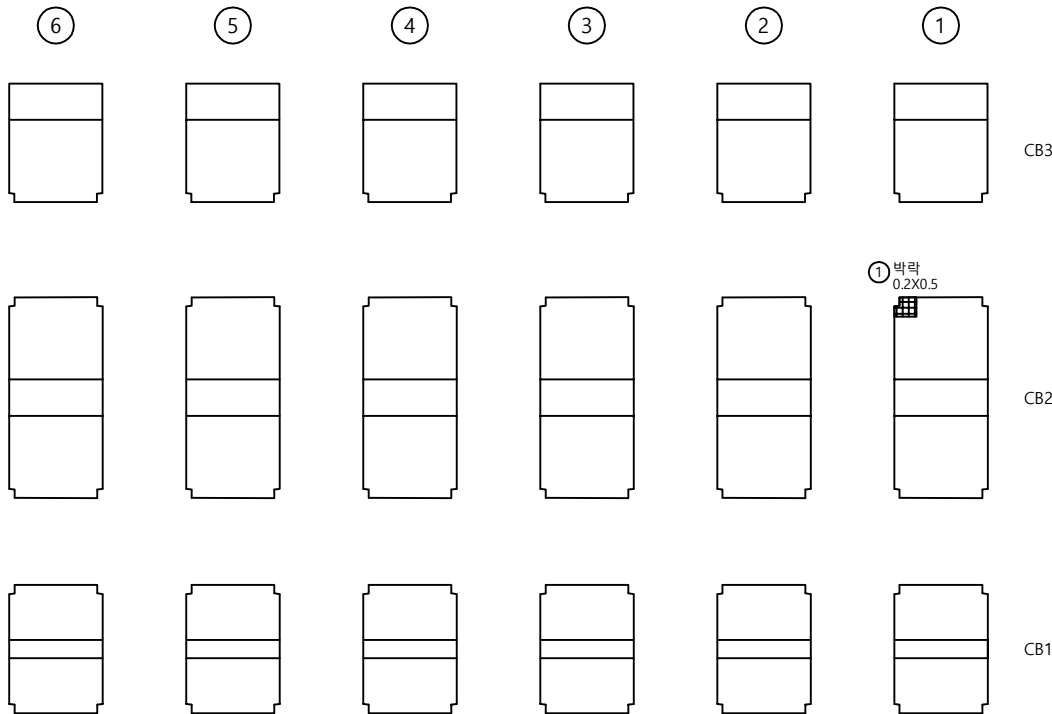

부산
↓

P3

CB2

CB1

P2



손상물량표

가로보

S3

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	선	가로보	박라		0.2	0.5	1	㎡	0.10	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

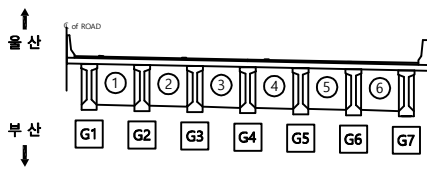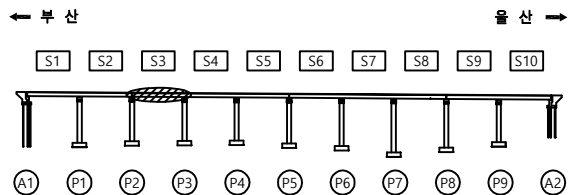

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		돌뜸	No.	038

용소천교(울산) 가로보 S4

↑
울 산

P4

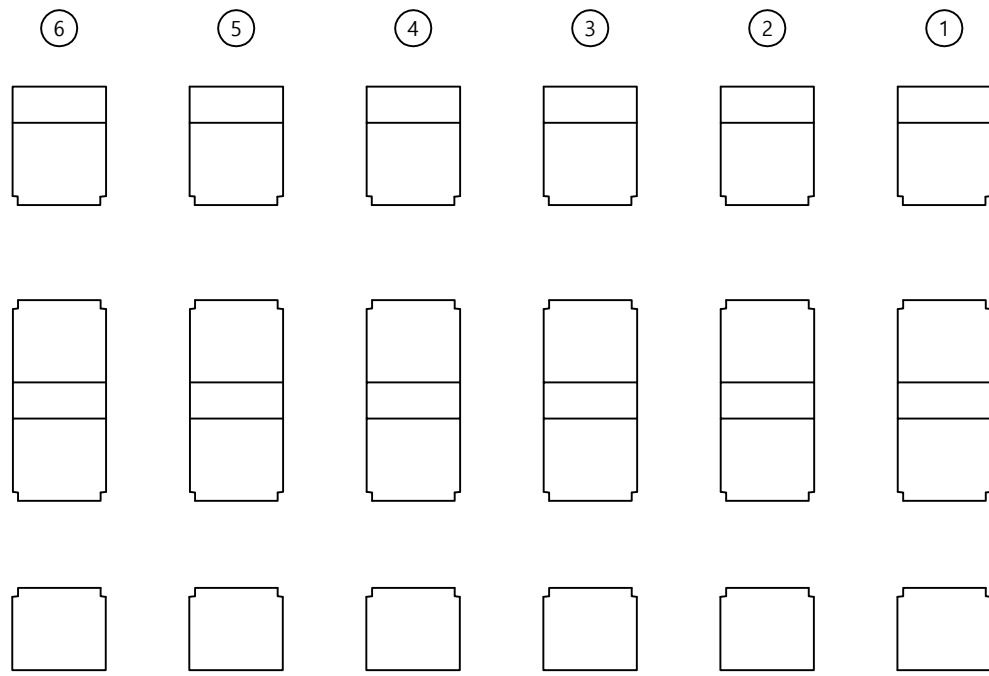

P3



↓
부 산

손 상 물 량 표

가로보
S4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

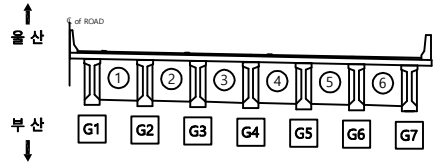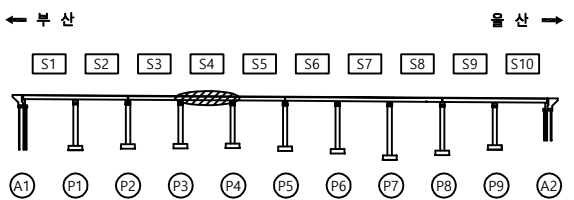

용역명


2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

	관 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	관열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	039

용소천교(울산) 가로보 S5

↑
울 산


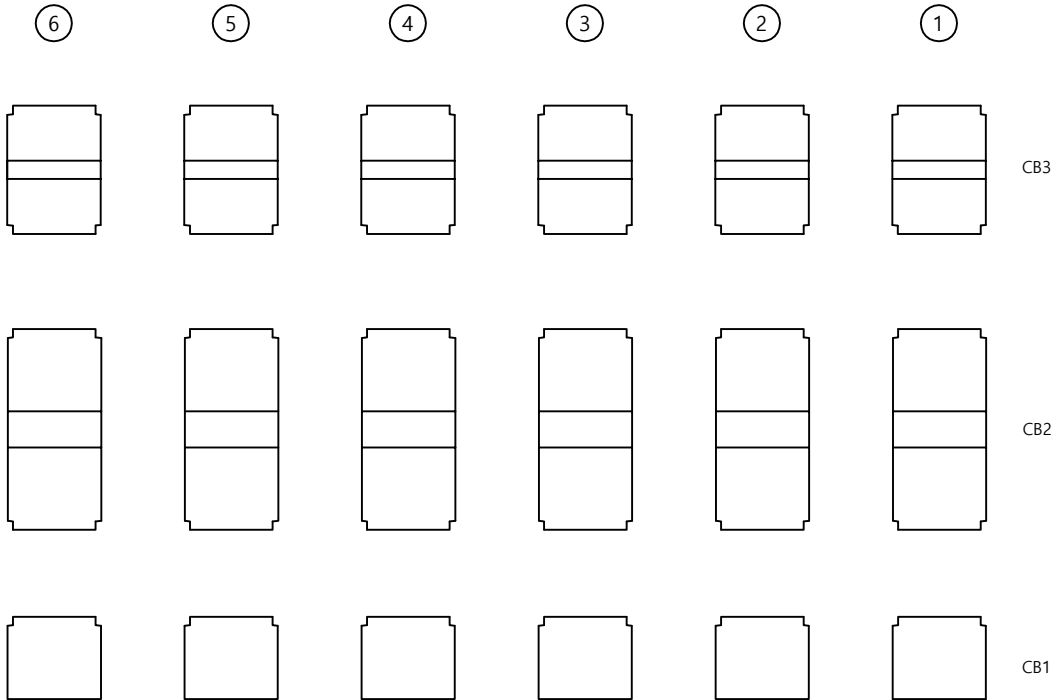


↓
부 산

손 상 물 량 표

가로보										
S5										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

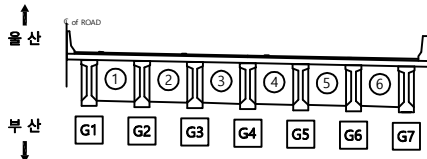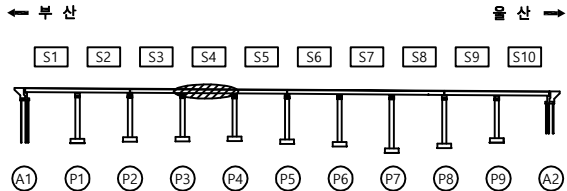


용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 040

울산
↑


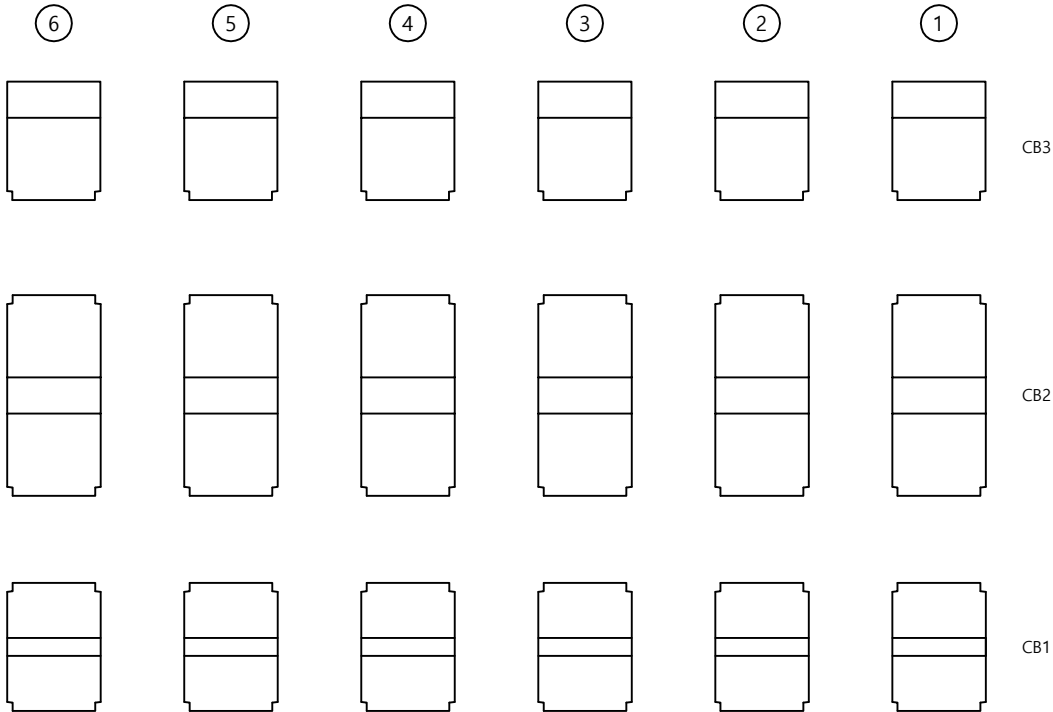


부산
↓

손상물량표

가로보										
S6										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

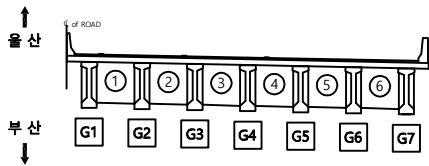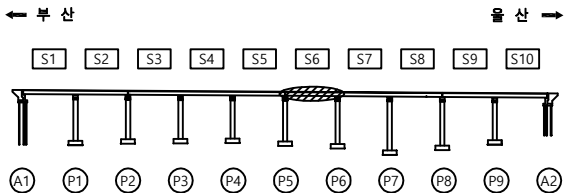


용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 041

울산
↑


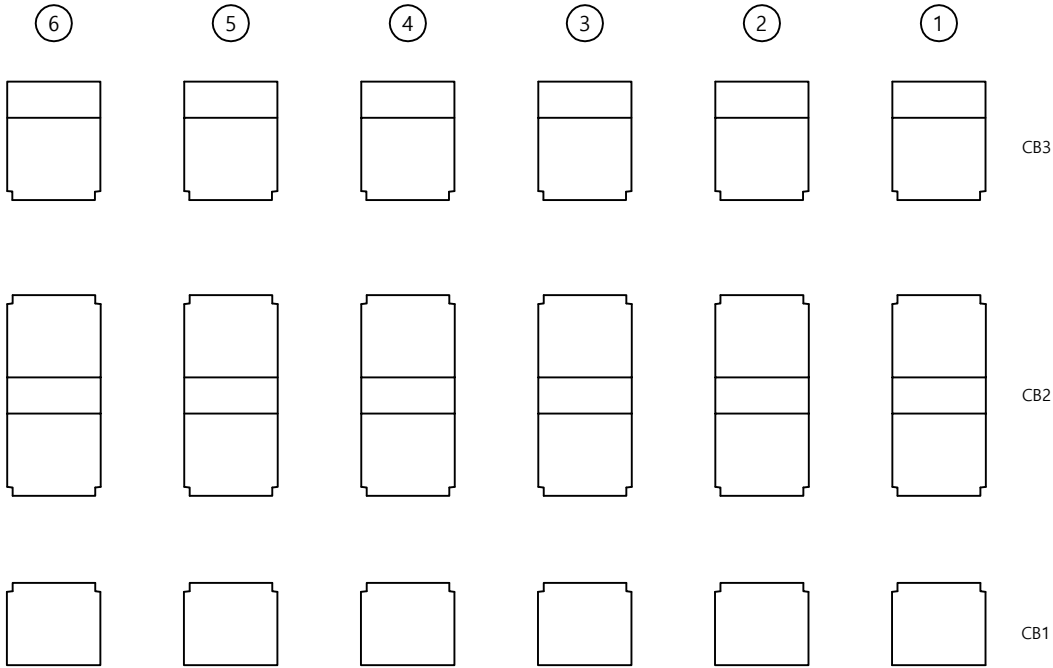


부산
↓

손상물량표

가로보										
S7										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

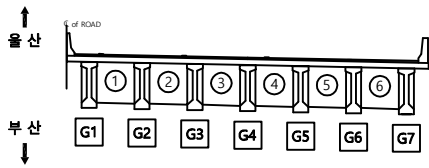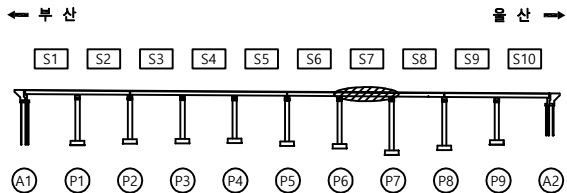

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태		파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열		누수, 습윤	백태	기타
철근노출		소성변형	들뜸	No. 042

용소천교(울산) 가로보 S8

올 산

(P8

⑥

5

④

③

②

①

CB3

CB2

CB1

부 산
↓

(P7

손상물량표

가로보

S8

[illegible]

KEY PLAN

← 부산

물 산 →

The diagram illustrates a 10-span continuous beam bridge. The spans are labeled S1 through S10 at the top. Below the bridge deck, there are 11 vertical supports labeled A1 through A10, with A2 at the far right end. A hatched oval is positioned over the support between spans S7 and S8, indicating a failure or damage at that location. The bridge is shown in a perspective view with a horizontal deck and vertical supports.

↑
울산

부산
↓

L of ROAD

모
교
의


2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

보례

 CW02	관 열		재료분리		오염, 변색		부식
	관열투백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상관열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No. 043	

No. 043

↑
울 산


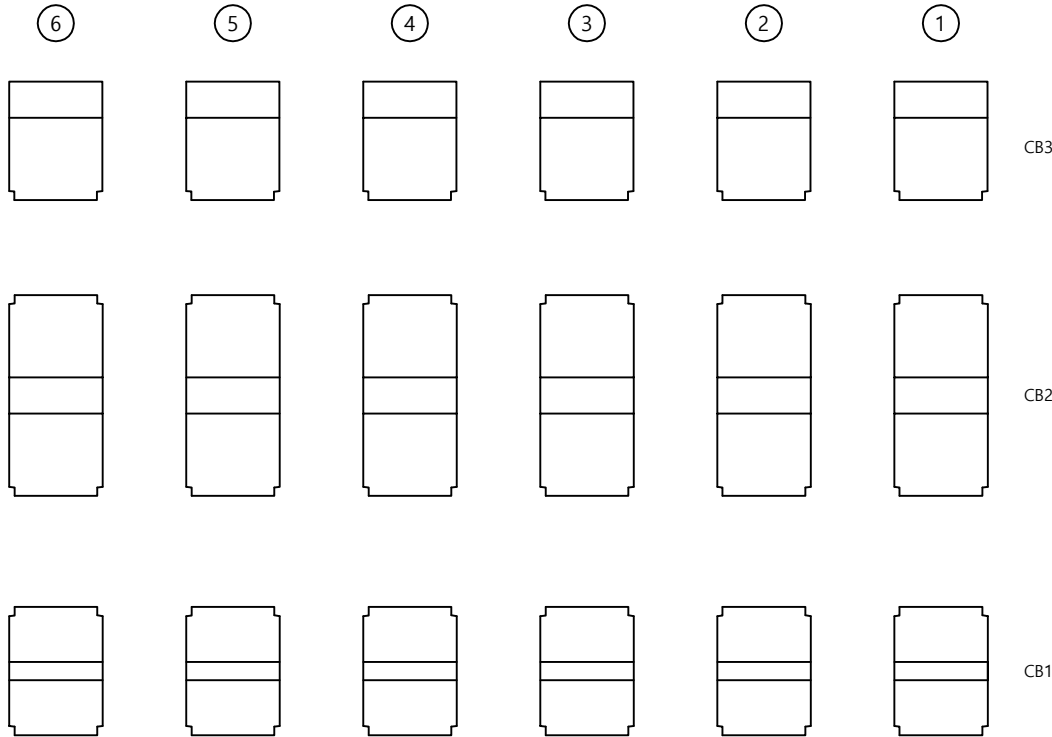


↓
부 산

손 상 물 량 표

가로보										
S9										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

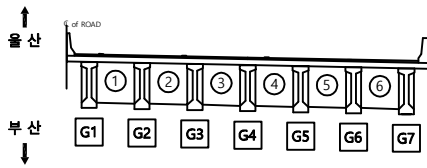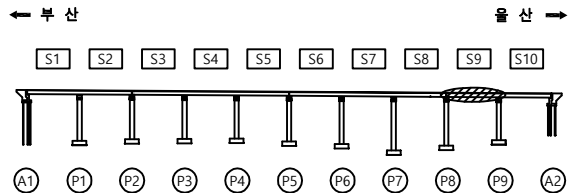

용
역
명


2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

군 열	재료분리	오염, 변색	부 식
군열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 044

용소천교(울산) 가로보 S10

울산
↑


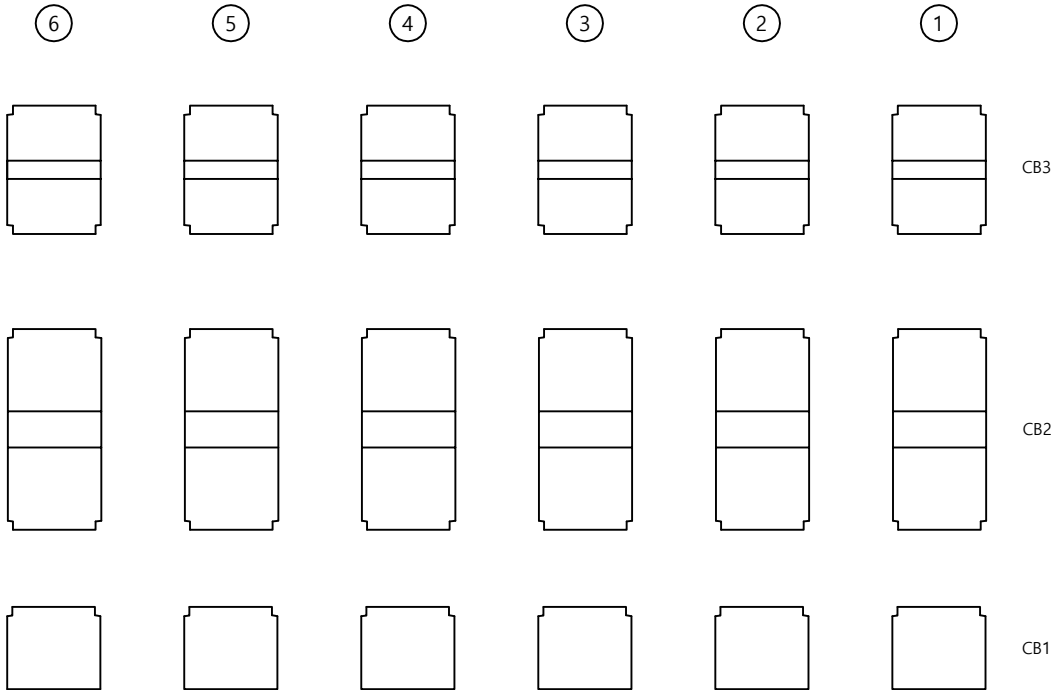


부산
↓

손상물량표

가로보										
S10										
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY
PLAN

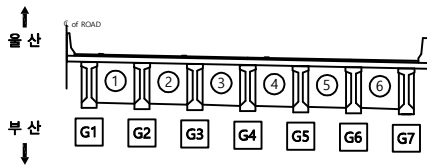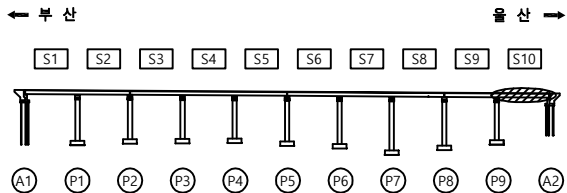

용역명



2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례


군열	재료분리	오염, 변색	부식
군열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 045

6. 하 부 구 조

용소천교(울산) 교대 A1

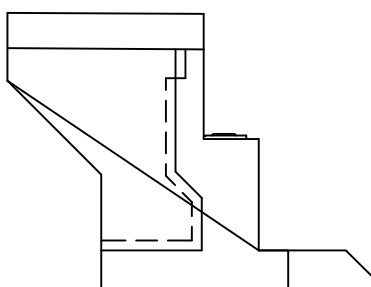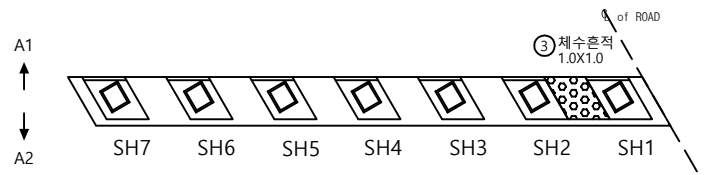

좌측면

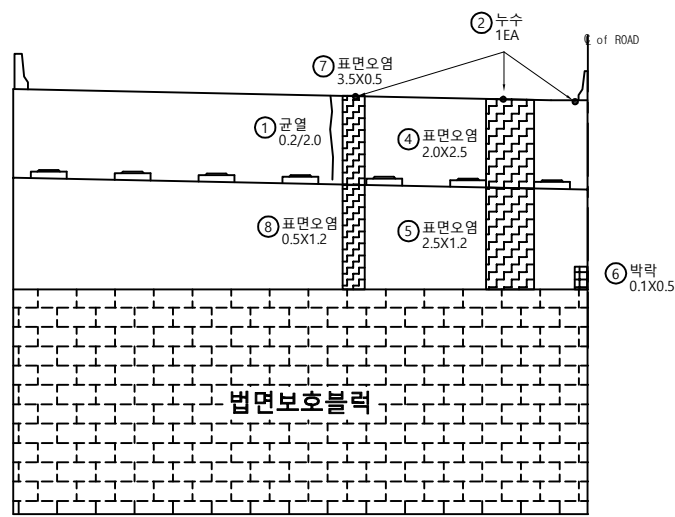


정면도


손상물량표

교대									
A1									
번호	선/구	부재명	손상 현황	손상 규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교대	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
2	선	교대	누수				3	EA	3.00
3	구	교대	채수흔적		1.0	1.0	1	m²	1.00
4	구	교대	표면오염		2.0	2.5	1	m²	5.00
5	구	교대	표면오염		2.5	1.2	1	m²	3.00
6	구	교대	박락		0.1	0.5	1	m²	0.05
7	선	교대	표면오염		3.5	0.5	1	m²	1.75
8	선	교대	표면오염		1.2	0.5	1	m²	0.60
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

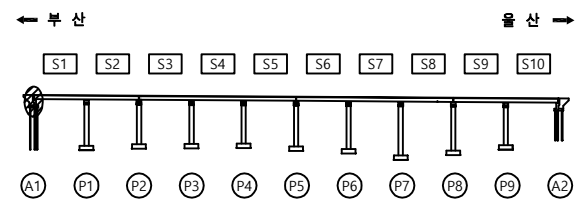


울산
↑
부산
↓

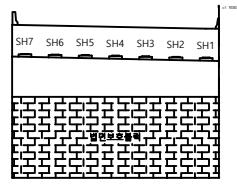

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	☐ CW 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식	
	☐ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적	
	☐ 망상균열	☐ 누수, 습윤	☐ 백태	▨ 기타	
	☐ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No.	046

용소천교(울산) 받침장치 A1

① 받침부식
2EA

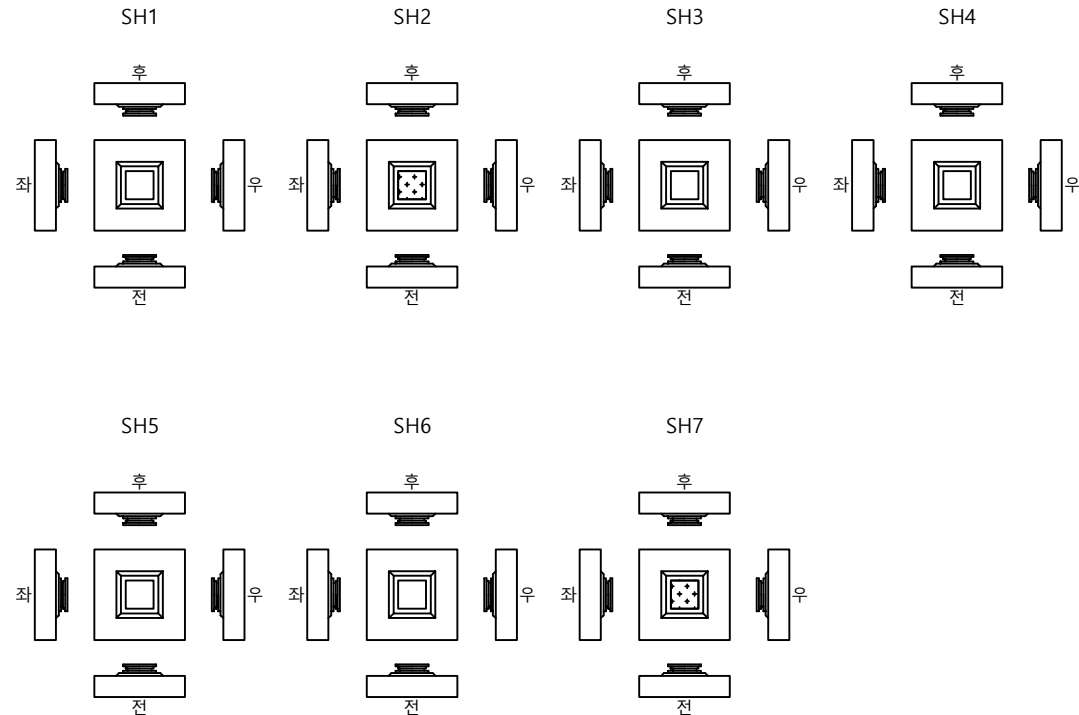


손 상 물 량 표

받침장치


A1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	플레이트 부식				2	EA	2.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

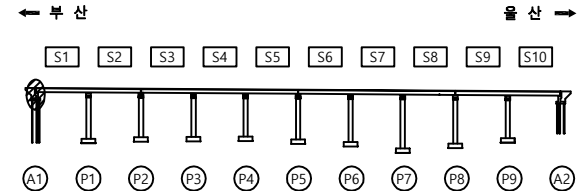

울 산
↑
부 산
↓

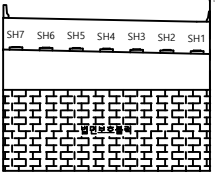


용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례


균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 047

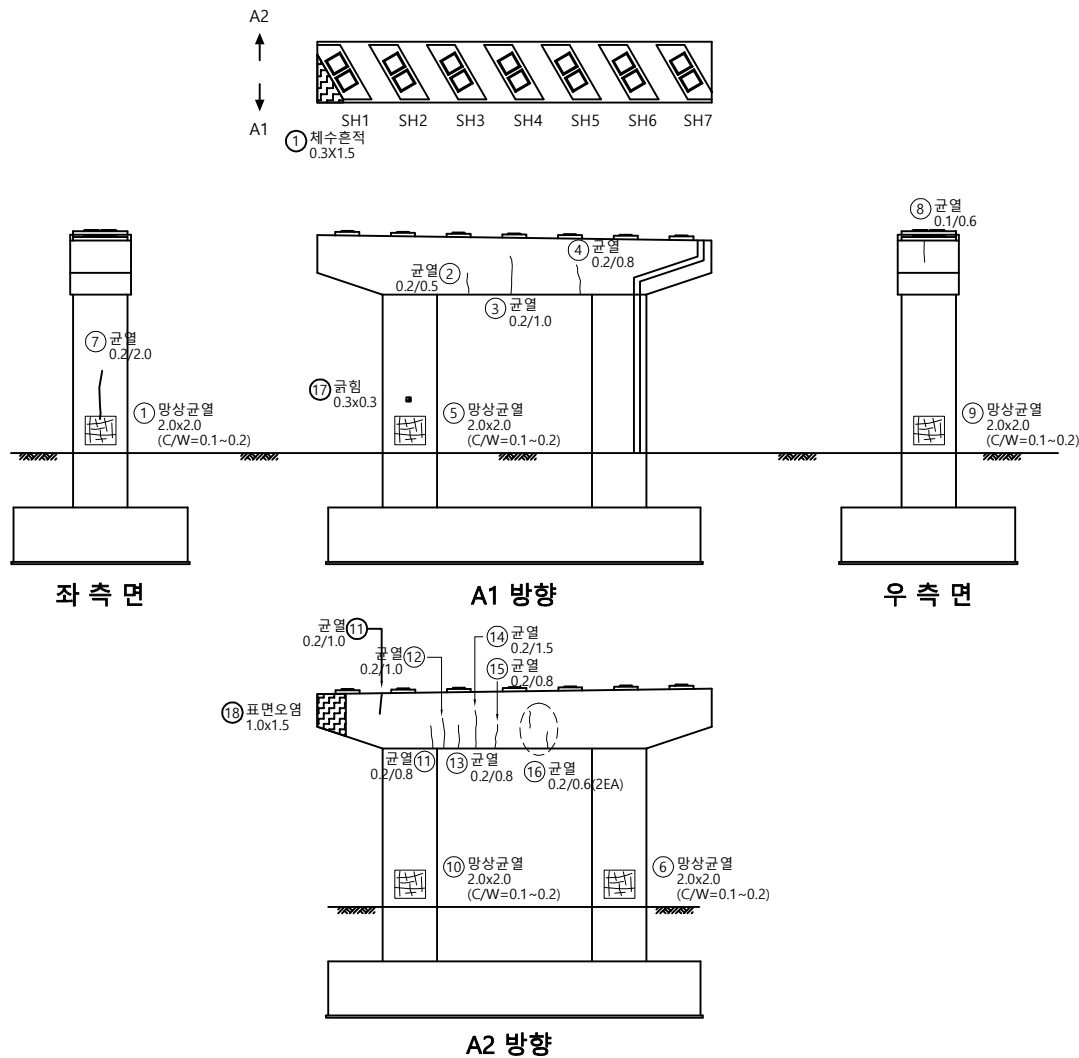


손상물량표

교각									
P1									
번호	선/구	부재명	손상 현 황	손상 규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	
1	구	교각	망상균열	0.1	2.0	2.0	1	m ²	4.00
2	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
3	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
4	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
5	구	교각	망상균열		2.0	2.0	1	m ²	4.00
6	구	교각	망상균열		2.0	2.0	1	m ²	4.00
7	구	교각	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
8	구	교각	균열	0.1	0.6		1	m	0.60
9	구	교각	망상균열		2.0	2.0	1	m ²	4.00
10	구	교각	망상균열		2.0	2.0	1	m ²	4.00
11	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
12	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
13	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
14	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
15	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80
16	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
17	구	교각	균열		0.3	0.3	1	m ²	0.09
18	구	교각	표면오염		1.0	1.5	1	m ²	1.50
19	선	교각	체수론적		0.3	1.5	1	m ²	0.45
20	선	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

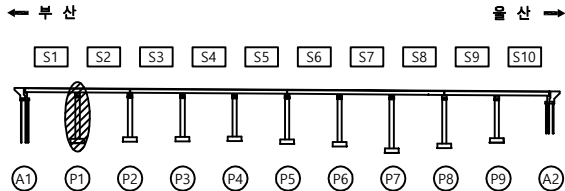

울산
부산

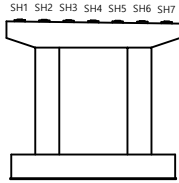


용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 048


용소천교(울산) 받침장치 P1

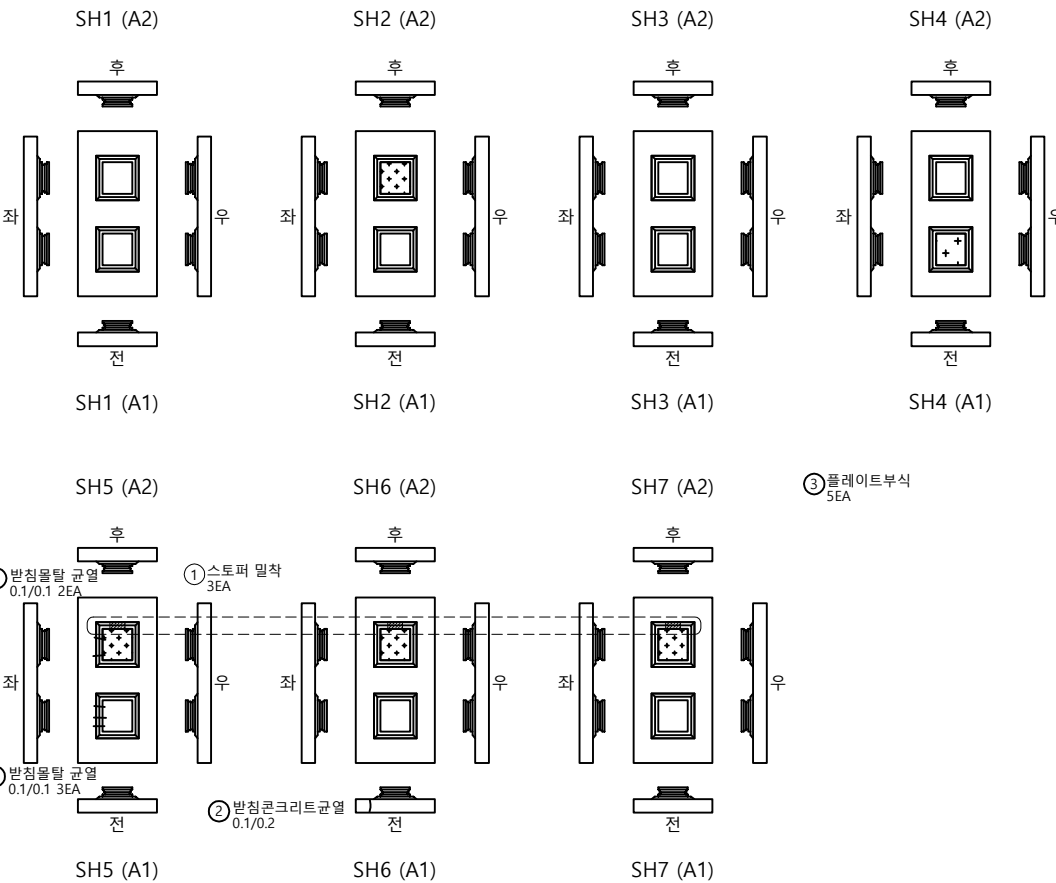

손 상 물 량 표


받침장치									
P1									
번호	신/구	부재명	손 상 현 상	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	스토퍼 밀착				3	EA	3.00
2	구	교량받침	반침콘크리트 균열	0.1	0.2		1	m	0.20
3	신	교량받침	플레이트 부식				5	EA	5.00
4	신	교량받침	반침물탈 균열	0.1	0.1		2	m	0.20
5	신	교량받침	반침물탈 균열	0.1	0.1		3	m	0.30
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

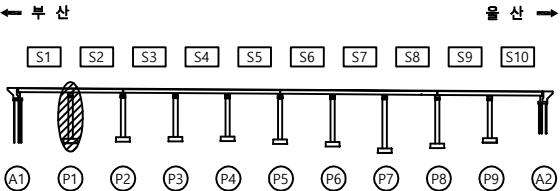

↑
울
산

↓
부
산

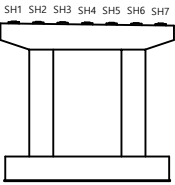


용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례


균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 049

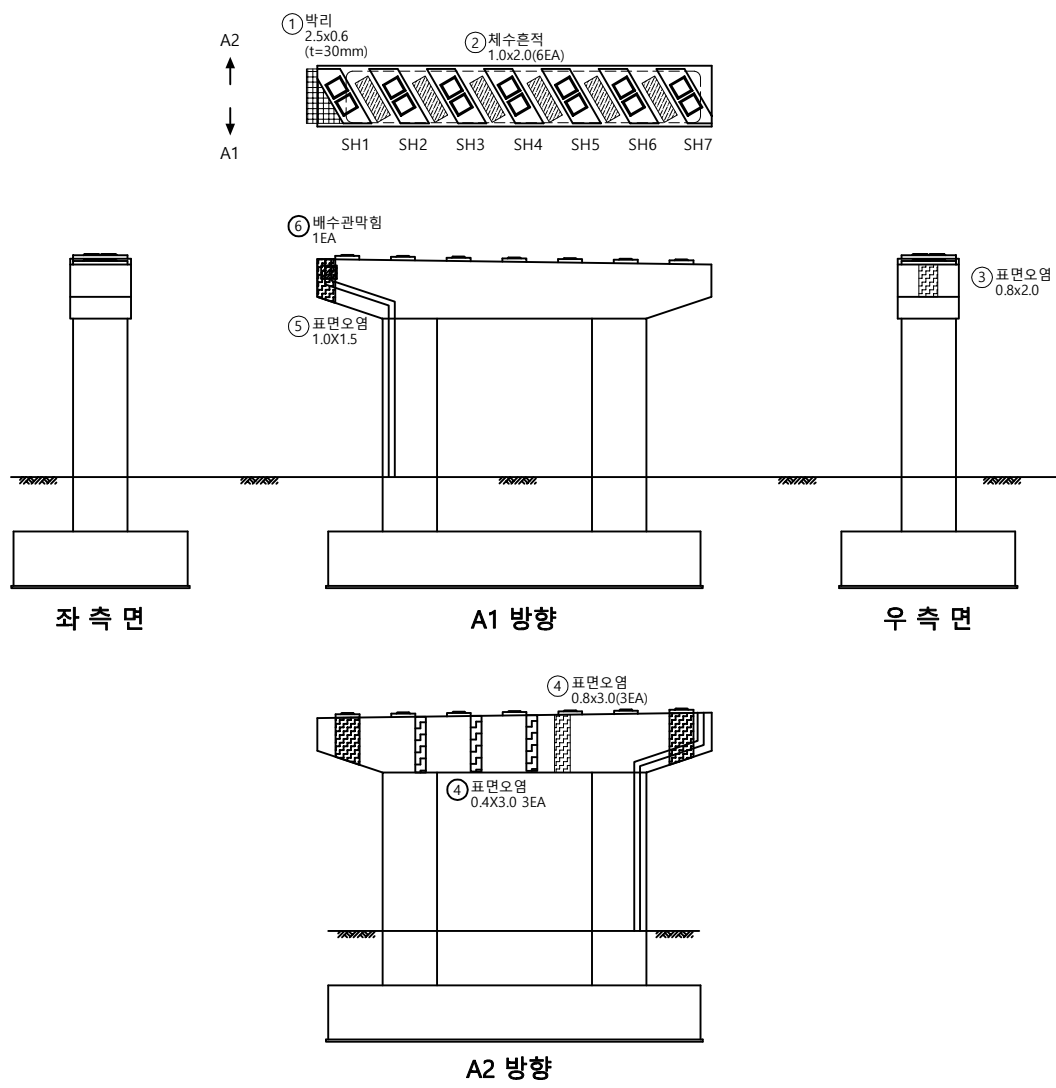


손상물량표

교각									
P2									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	박리		2.5	0.6	1	m ²	1.50
2	구	교각	채수흔적		1.0	2.0	6	m ²	12.00
3	구	교각	표면오염		0.8	2.0	1	m ²	1.60
4	구	교각	표면오염		0.8	3.0	3	m ²	7.20
5	구	교각	표면오염		1.0	1.5	1	m ²	1.50
6	구	교각	배수관 막힘				1	EA	1.00
7	선	교각	표면오염		0.4	3.0	3	m ²	3.60
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY
PLAN

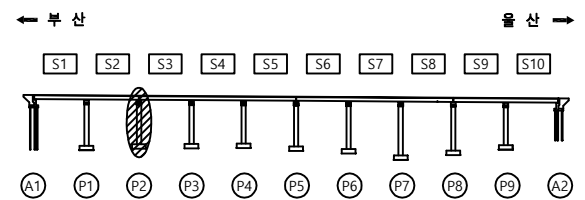

울산
부산

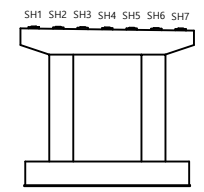

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	050

용소천교(울산) 받침장치 P2


손 상 물 량 표

받침장치


P2

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	신	교량받침	플레이트 부식				6	EA	6.00	
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
3	신	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


① 플레이트 부식
6EA

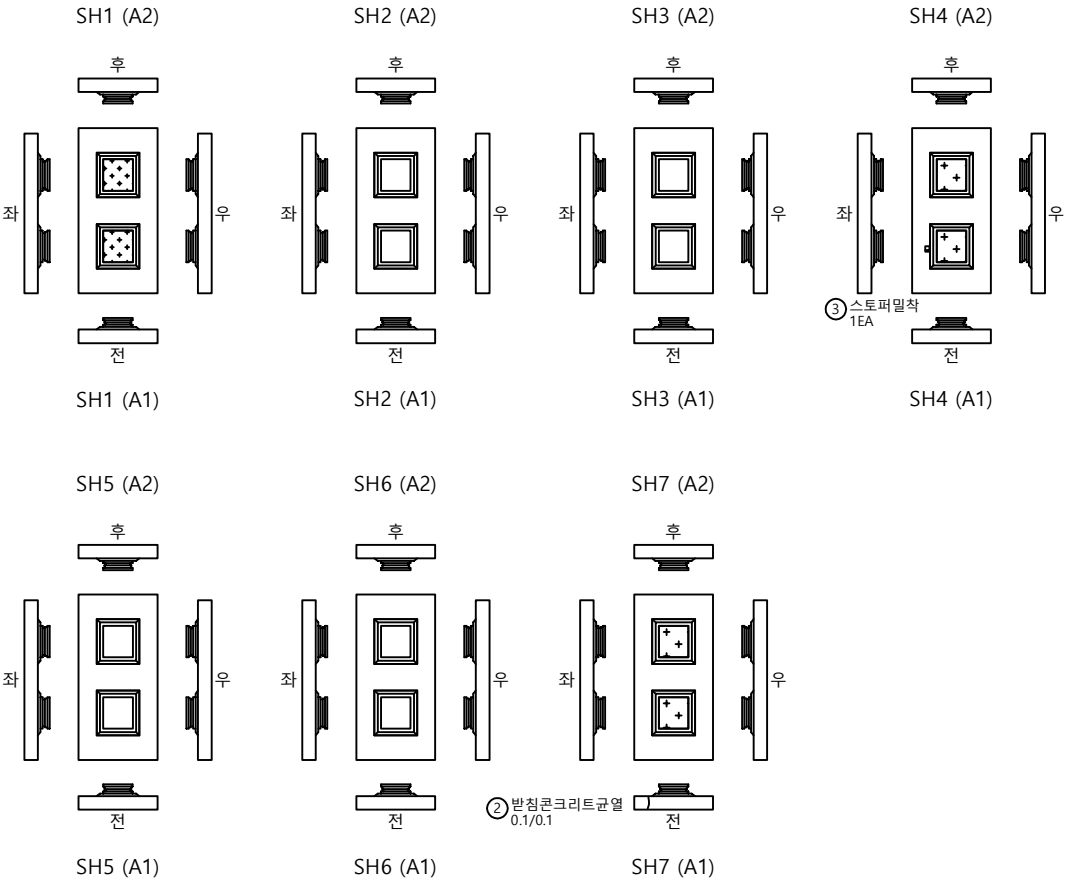

K
E
Y
P
L
A
N

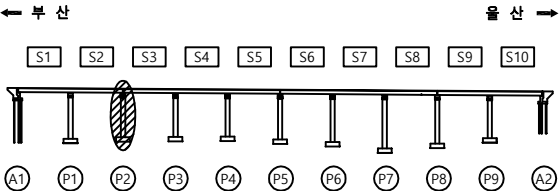

↑
울 산
↓
부 산

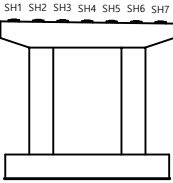


용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CR02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 051

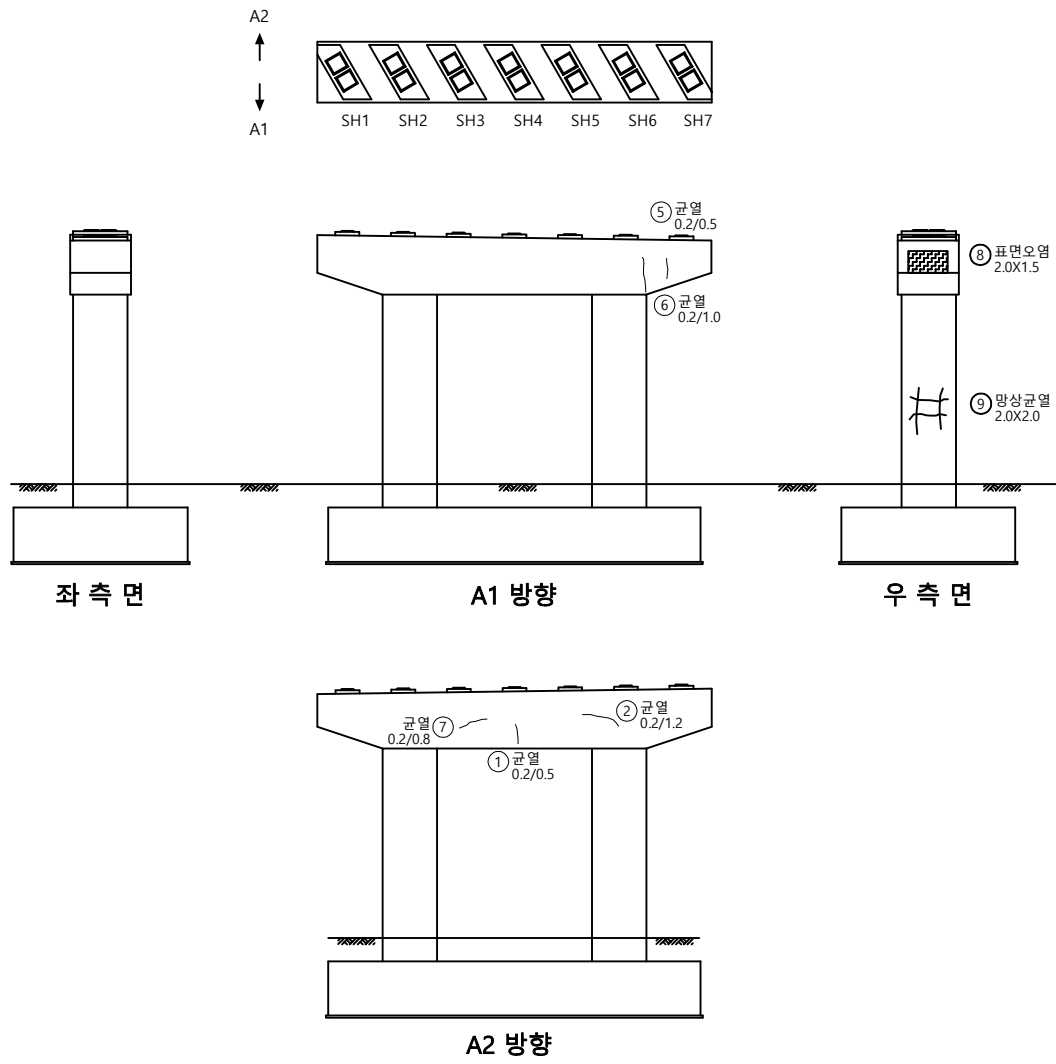

교각										
P3										
번호	신/구	부재명	손상 현황	손상 규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
2	구	교각	균열	0.2	1.2		1	m	1.20	
3	구	교각	표면오염		2.0	1.5	1	m ²	3.00	
4	구	교각	망상균열		2.0	2.0	1	m ²	4.00	
5	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
6	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00	
7	구	교각	균열	0.2	0.8		1	m	0.80	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

← 부산 울산 →

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

울산




부산

용역명	2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범례	CW0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 052


손상물량표

받침장치

P3

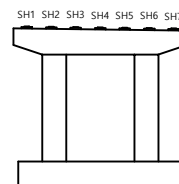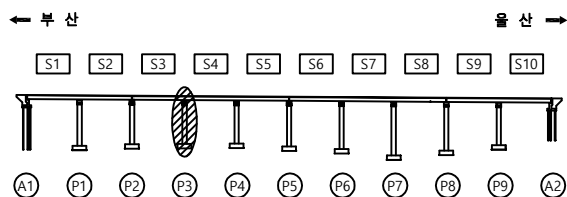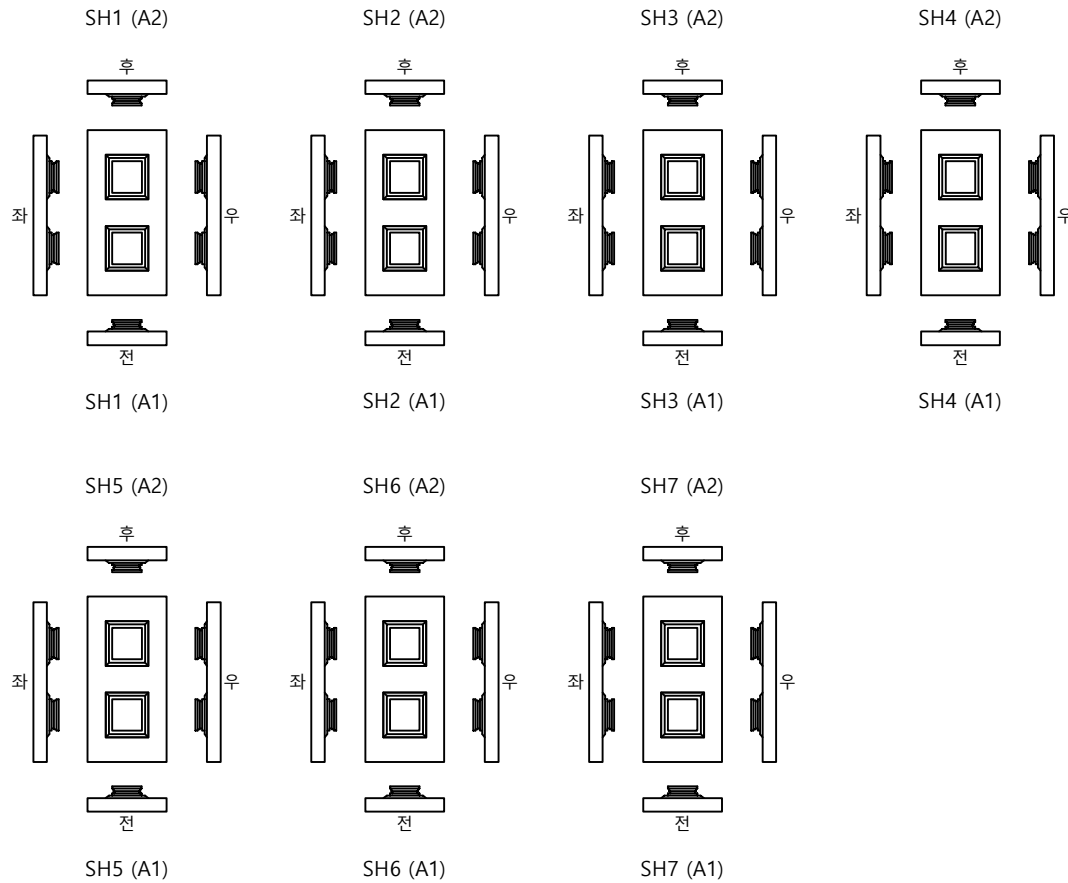[illegible]


용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역					
	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백테		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		돌뜸	No. 053	

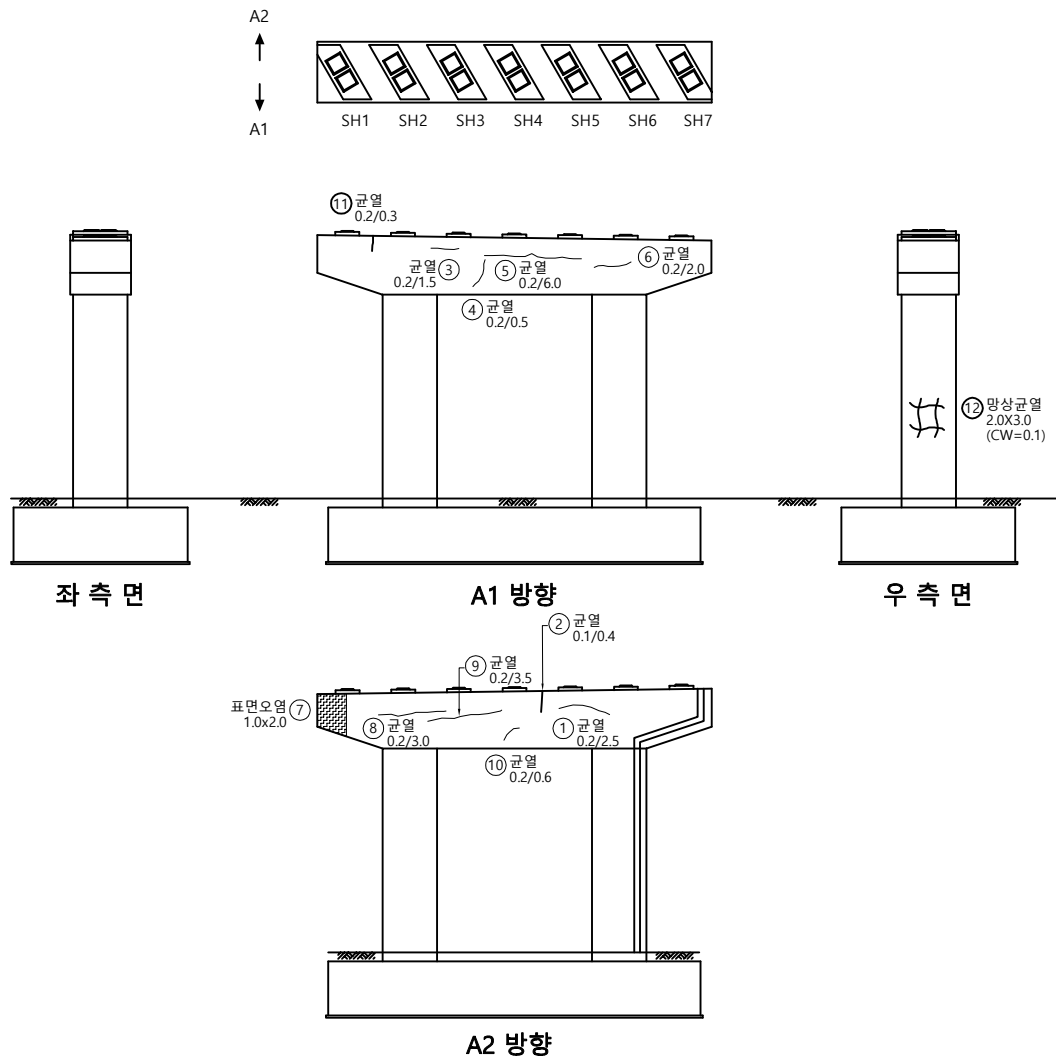


손상물량표

교각										
P4										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	물량	
1	구	교각	균열	0.2	2.5		1	m	2.50	
2	구	교각	균열	0.1	0.4		1	m	0.40	
3	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50	
4	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50	
5	구	교각	균열	0.2	6.0		1	m	6.00	
6	구	교각	균열	0.2	2.0		1	m	2.00	
7	구	교각	표면오염		1.0	2.0	1	m ²	2.00	
8	구	교각	균열	0.2	3.0		1	m	3.00	
9	구	교각	균열	0.2	3.5		1	m	3.50	
10	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60	
11	구	교각	균열	0.2	0.3		1	m	0.30	
12	구	교각	망상균열	0.1	2.0	3.0	1	m ²	6.00	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

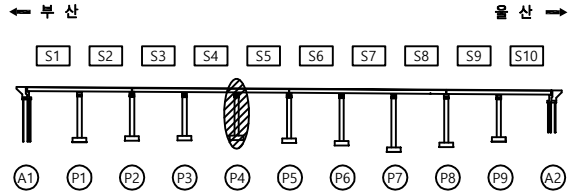

울산
부산

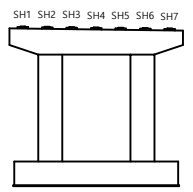


용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	054


받침장치

P4

번호	신/구	부재명	손 상 권 경	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개 소	단 위	물 량	
1	구	교량받침	플레이트 부식				7	EA	7.00	
2	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.1		1	m	0.10	
3	구	교량받침	스토퍼 밀착				1	EA	1.00	
4	신	교량받침	받침물탈 파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01	
5	신	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.1		3	m	0.30	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

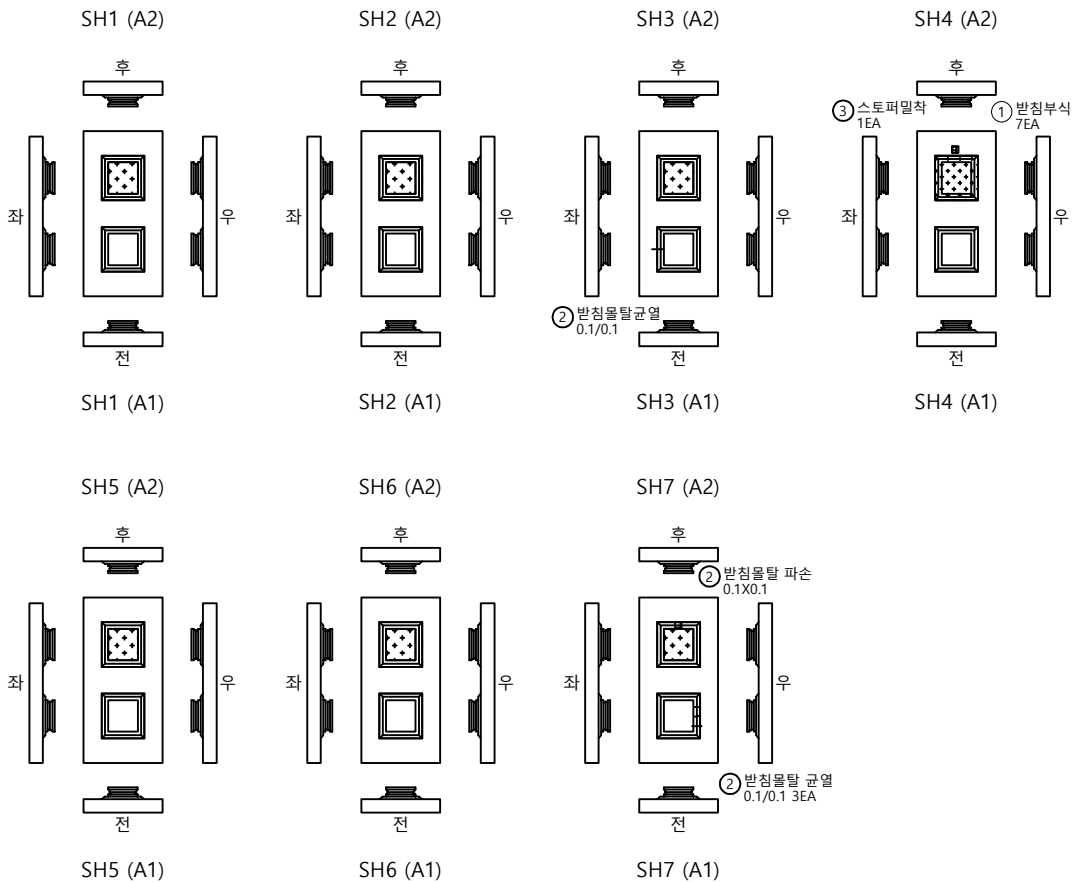


K
E
Y
P
L
A
N

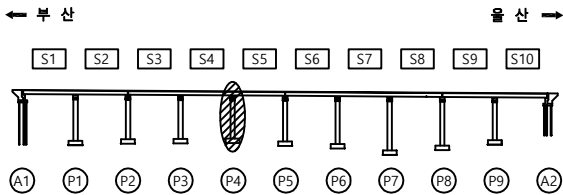

↑
울 산

부 산
↓

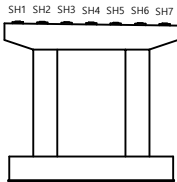


용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례


	근 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 듸	No. 055	

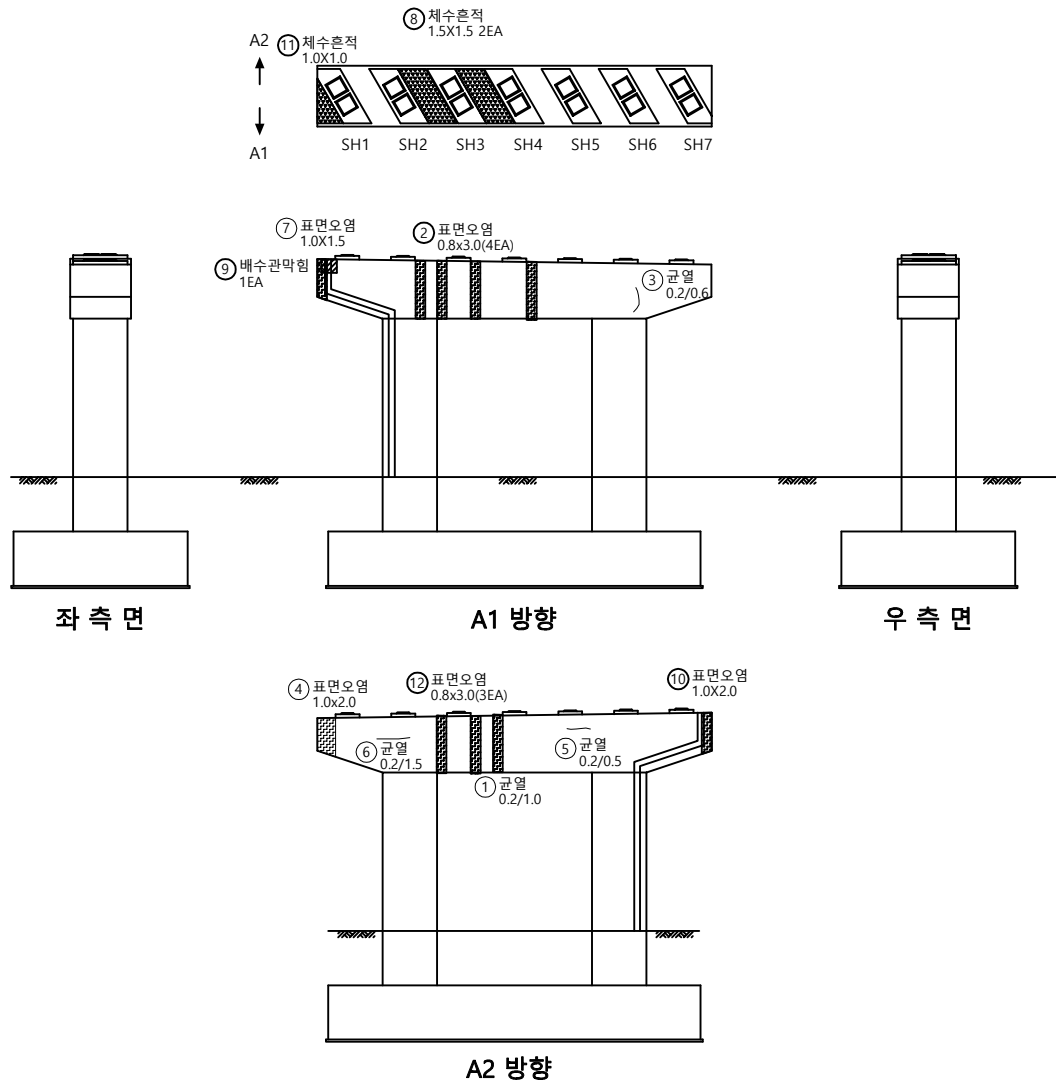

손 상 물 량 표


교각									
P5									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
2	신	교각	표면오염		0.8	3.0	4	m ²	9.60
3	구	교각	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
4	구	교각	표면오염		1.0	2.0	1	m ²	2.00
5	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
6	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
7	구	교각	표면오염		1.0	1.5	1	m ²	1.50
8	신	교각	채수흔적		1.5	1.5	2	m ²	4.50
9	구	교각	배수관 덕림				1	EA	1.00
10	구	교각	표면오염		1.0	2.0	1	m ²	2.00
11	신	교각	채수흔적		1.0	1.0	1	m ²	1.00
12	신	교각	표면오염		0.8	3.0	3	m ²	7.20
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

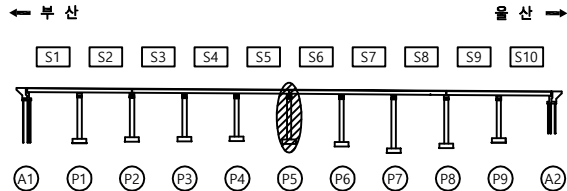

↑
울
산

↓
부
산

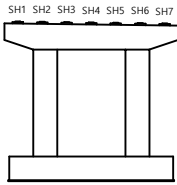

용
역
명


2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW 0.2	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태		파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열		누수, 습윤	백태	기타
철근노출		소성변형	들뜸	No. 056

용소천교(울산) 받침장치 P5

① 플레이트 부식
12EA

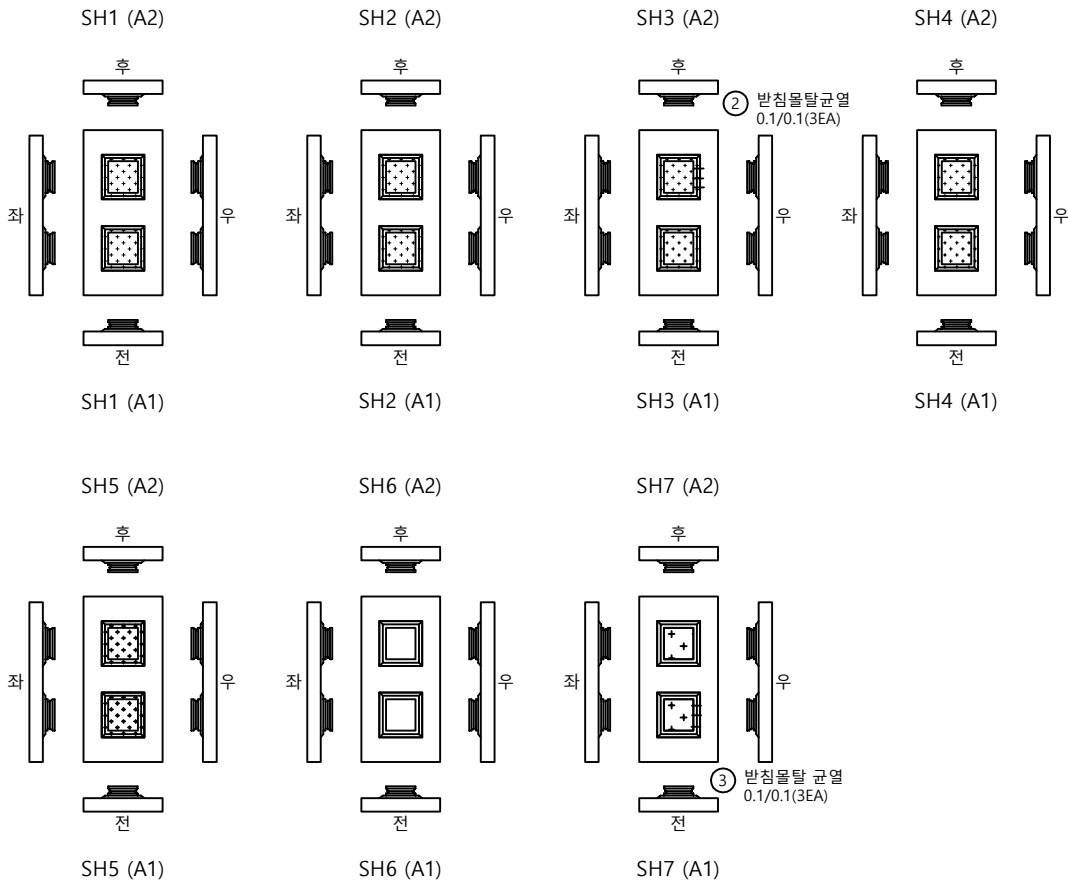


손 상 물 량 표

받침장치

P5


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	신	교량받침	플레이트 부식				12	EA	12.00	
2	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.1		3	m	0.30	
3	신	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.1		3	m	0.30	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

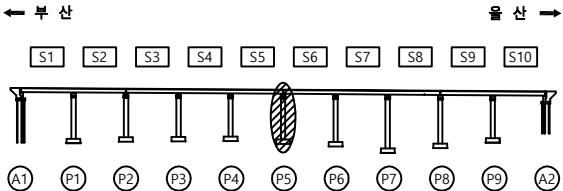

↑
울 산

부 산
↓

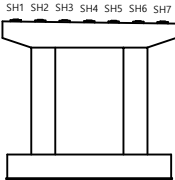


용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

◻ 0.2 균 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식
◻ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적
◻ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백 태	▨ 기 타
◻ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No. 057

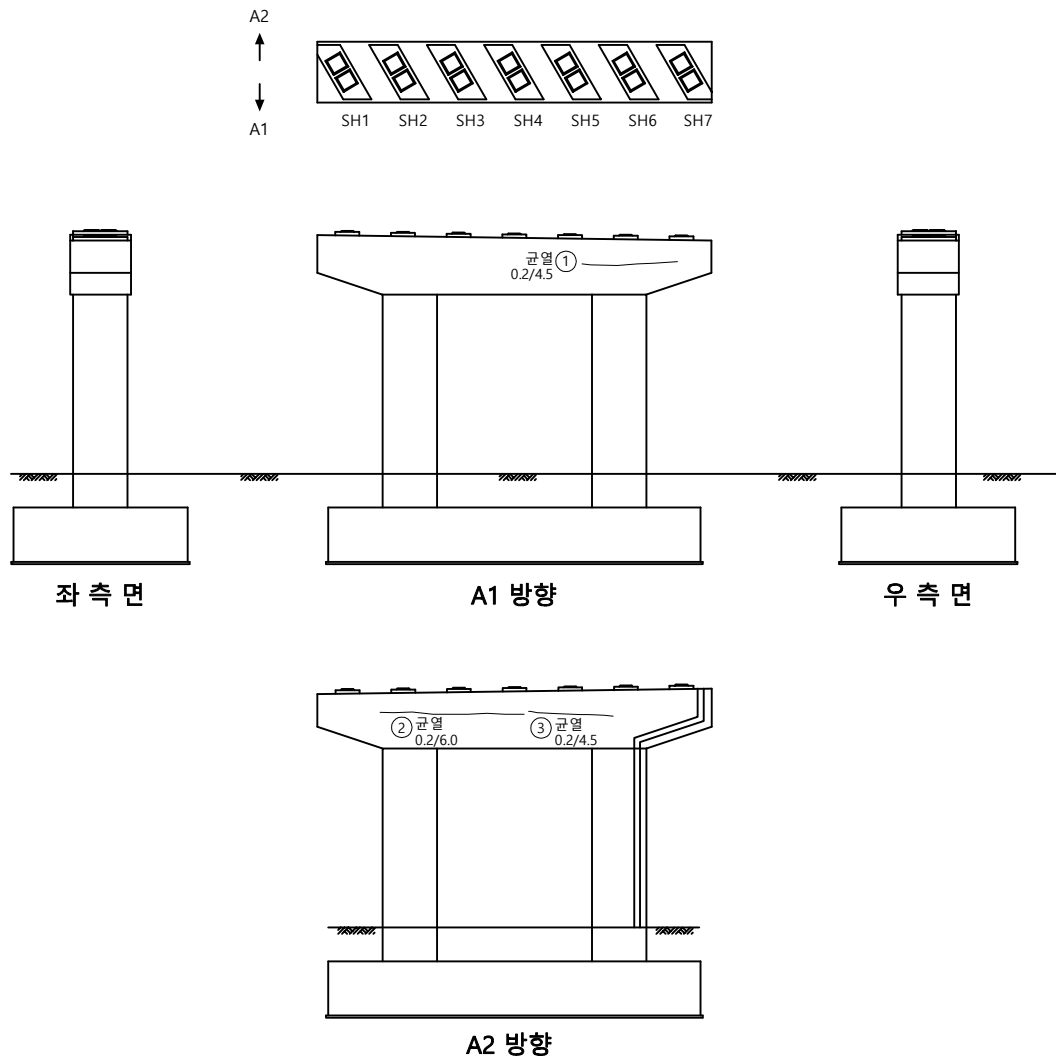


교각									
P6									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	균열	0.2	4.5		1	m	4.50
2	구	교각	균열	0.2	6.0		1	m	6.00
3	구	교각	균열	0.2	4.5		1	m	4.50
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

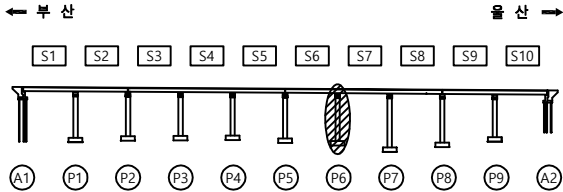

↑ 울산
↓ 부산

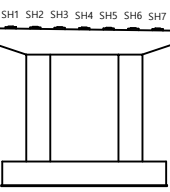


용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	058


받침장치

P6

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량
1	신	교량받침	플레이트 부식				3	EA	3.00
2	구	교량받침	받침물탈 균열	0.1	0.1		4	m	0.40
3	신	교량받침	탄성패드 들뜸				1	EA	1.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

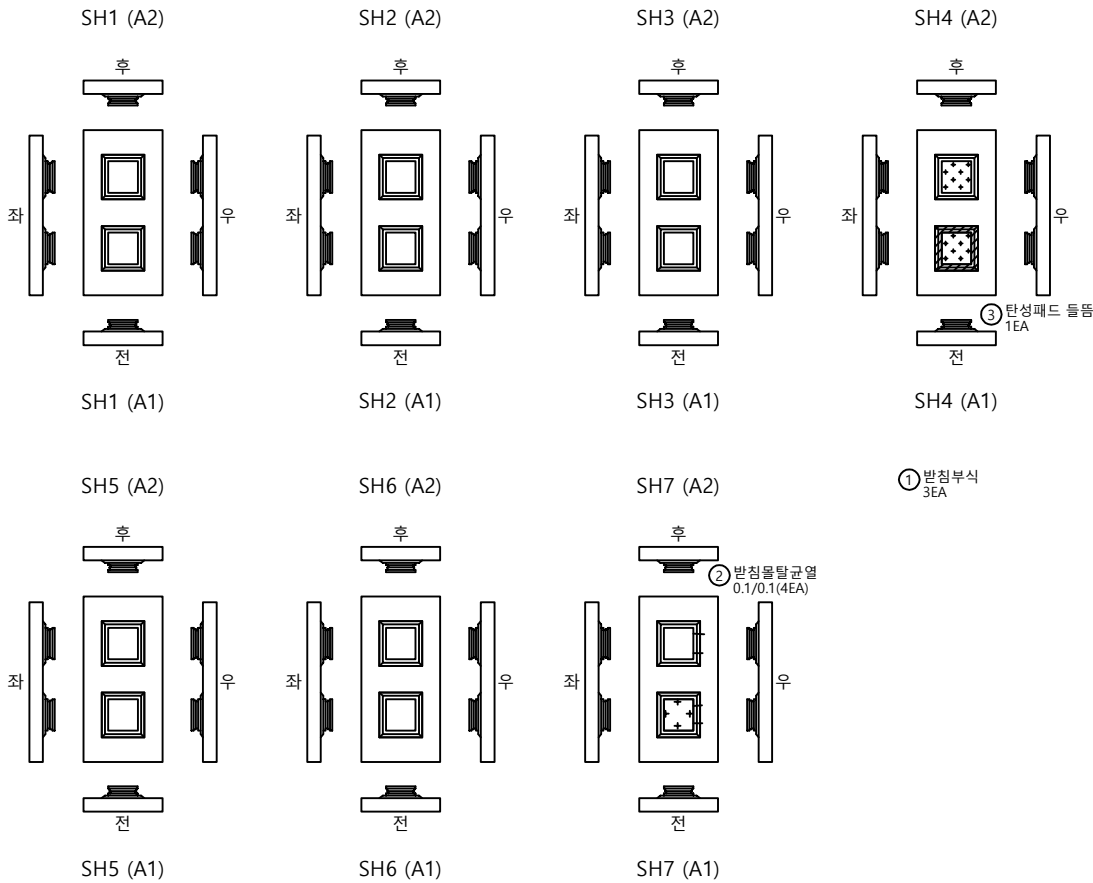


K
E
Y
P
L
A
N

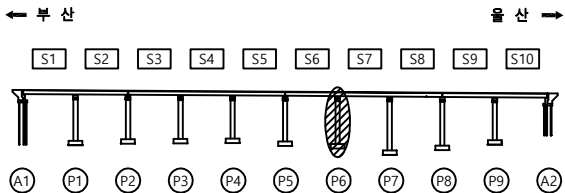

↑
울
산

↓
부
산

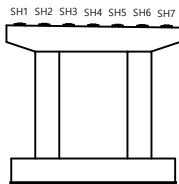


용
역
명



2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

◻ 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부식
◻ 균열부백태	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 퇴적
◻ 망상균열	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	▨ 기타
◻ 철근노출	▨ 소성변형	▨ 들뜸	No. 059

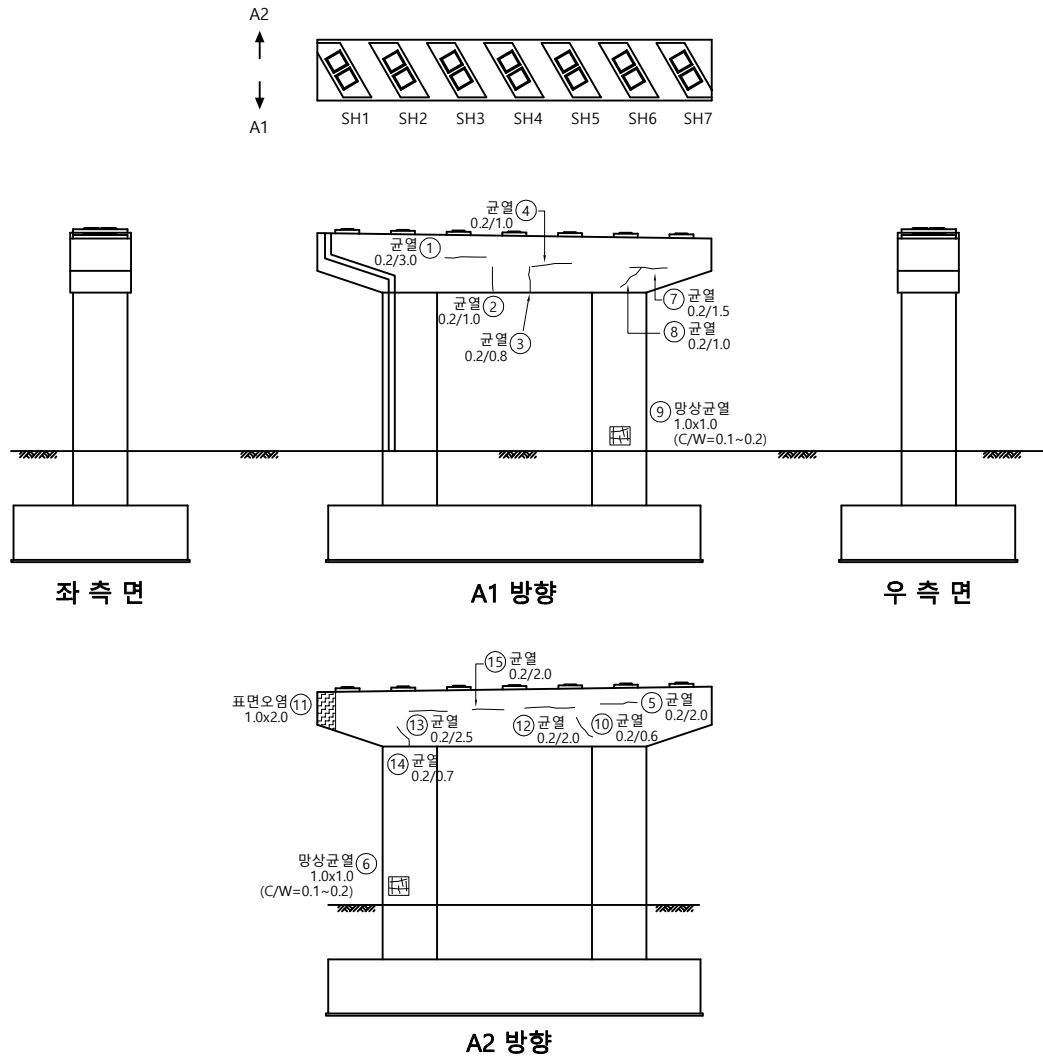

손상물량표


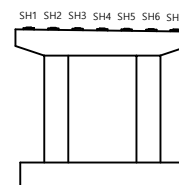
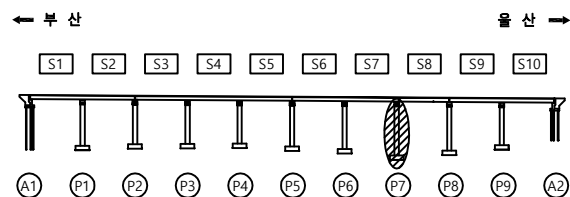
[illegible]

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
관	 관 열	 재료부리	 오염, 변색	 부식	
	 관열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적	
	 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타	
	 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 060	

손상물량표

받침장치


P7

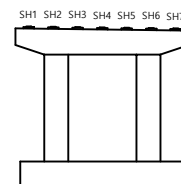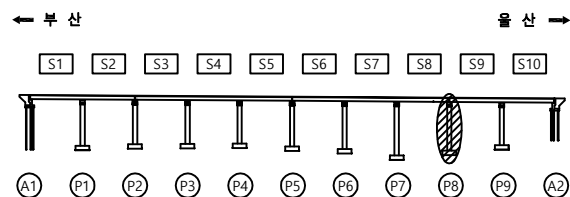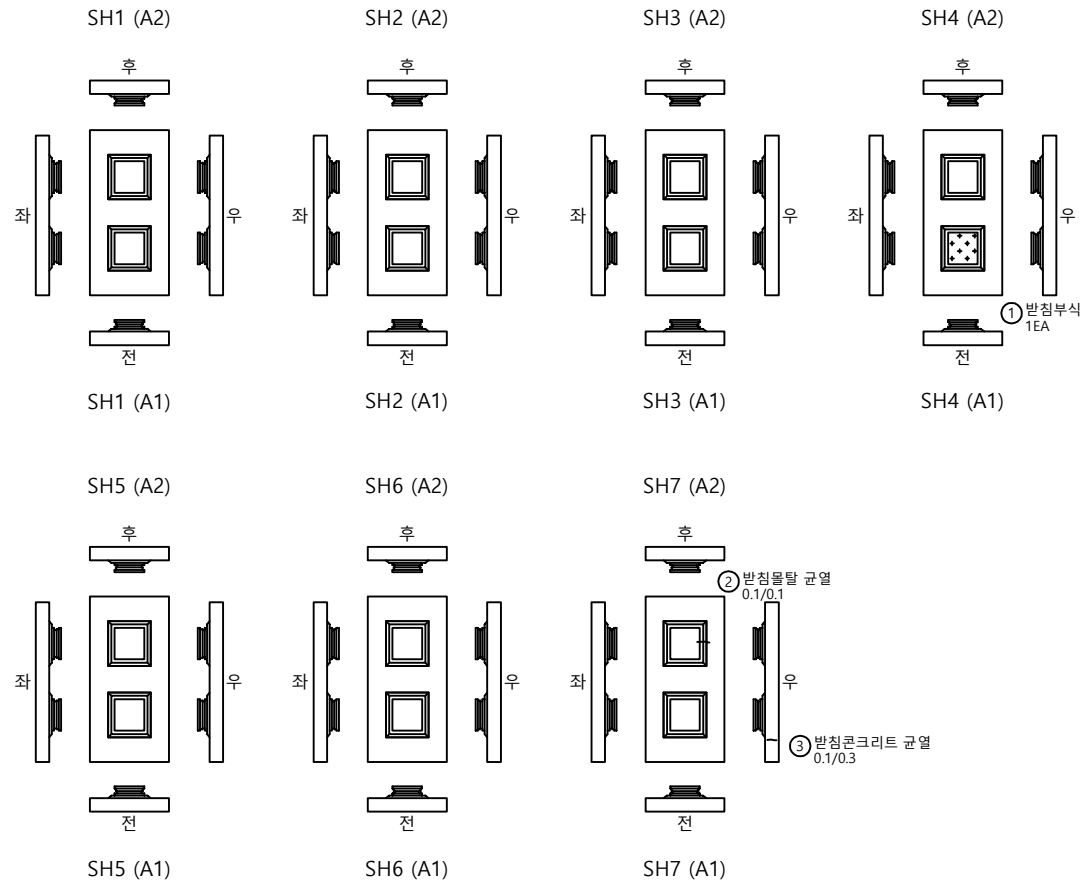[illegible]

50 51 52

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

표 본 예		근 열		재료분리		오염, 변색		부 식
		근열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
		망상근열		누수, 습윤		백 태		기 타
		철근노출		소성변형		들 뚝	No.	061

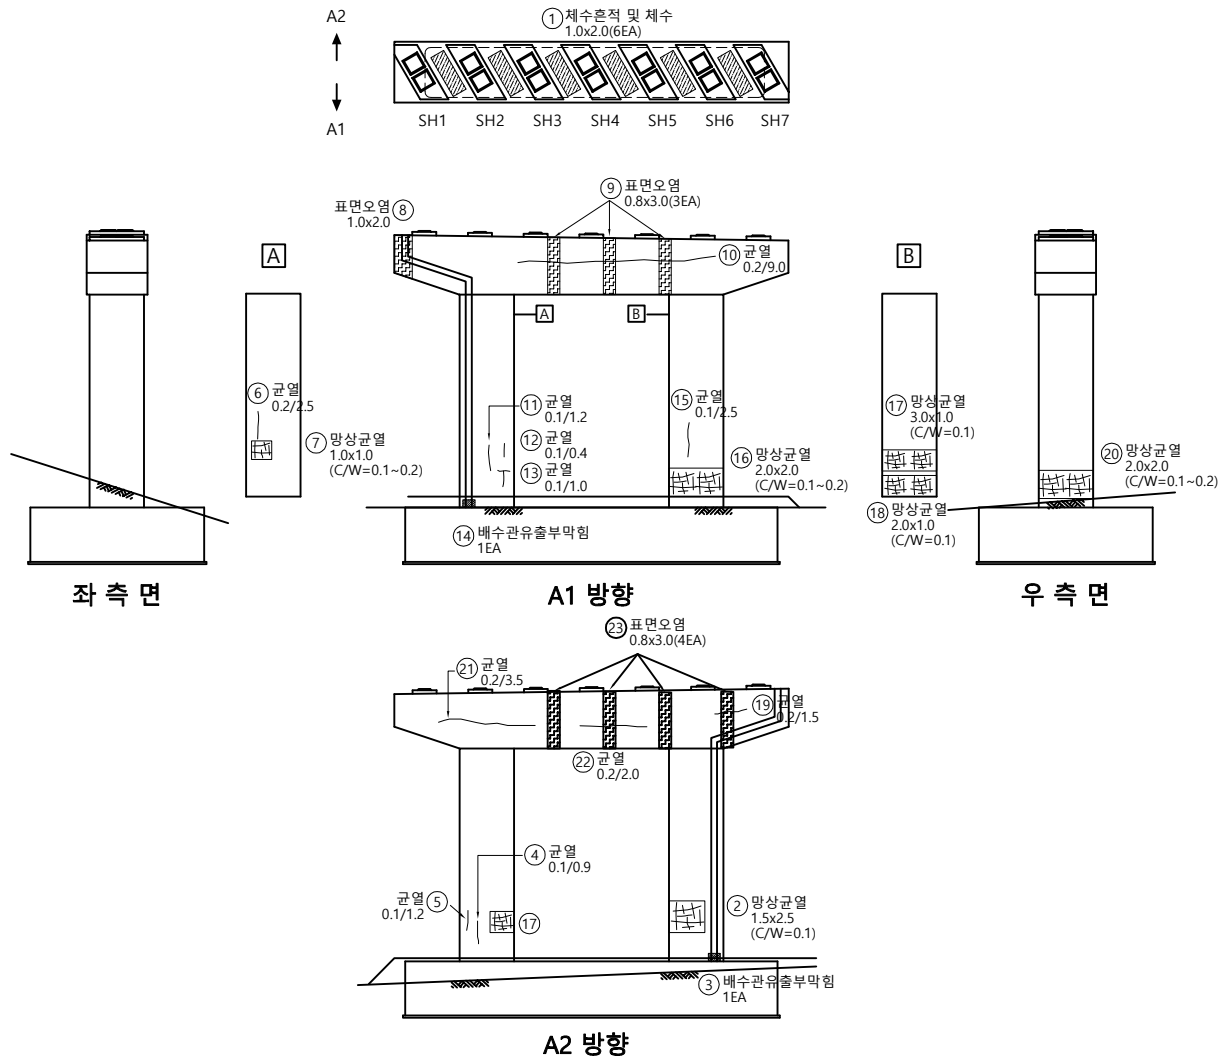

교각									
P8									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	체수흔적		1.0	2.0	6	㎡	12.00
2	구	교각	망상균열		1.5	2.5	1	㎡	3.75
3	구	교각	배수관 막힘				1	EA	1.00
4	구	교각	균열	0.1	1.9		1	m	1.90
5	구	교각	균열	0.1	1.2		1	m	1.20
6	구	교각	균열	0.2	2.5		1	m	2.50
7	구	교각	망상균열		1.0	1.0	1	㎡	1.00
8	구	교각	표면오염		1.0	2.0	1	㎡	2.00
9	구	교각	표면오염		0.8	3.0	3	㎡	7.20
10	구	교각	균열	0.2	9.0		1	m	9.00
11	구	교각	균열	0.1	1.2		1	m	1.20
12	구	교각	균열	0.1	0.4		1	m	0.40
13	구	교각	균열	0.1	1.0		1	m	1.00
14	구	교각	배수관 막힘				1	EA	1.00
15	구	교각	균열	0.1	2.5		1	m	2.50
16	구	교각	망상균열		2.0	2.0	1	㎡	4.00
17	구	교각	망상균열		3.0	1.0	1	㎡	3.00
18	구	교각	망상균열		2.0	1.0	1	㎡	2.00
19	구	교각	균열	0.2	1.5		1	m	1.50
20	구	교각	망상균열		2.0	2.0	1	㎡	4.00
21	구	교각	균열	0.2	3.5		1	m	3.50
22	구	교각	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
23	구	교각	표면오염		0.8	3.0	4	㎡	9.60
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

← 부 산

울 산 →

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 A2

울 산

부 산

SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 SH7

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범례

CW 0.2 균열

재료분리

오염, 변색

부식

균열부백태

파손, 박리

세굴

퇴적

망상균열

누수, 습윤

백태

기타


철근노출

소성변형

들뜸

No. 062

① 받침부식
14EA

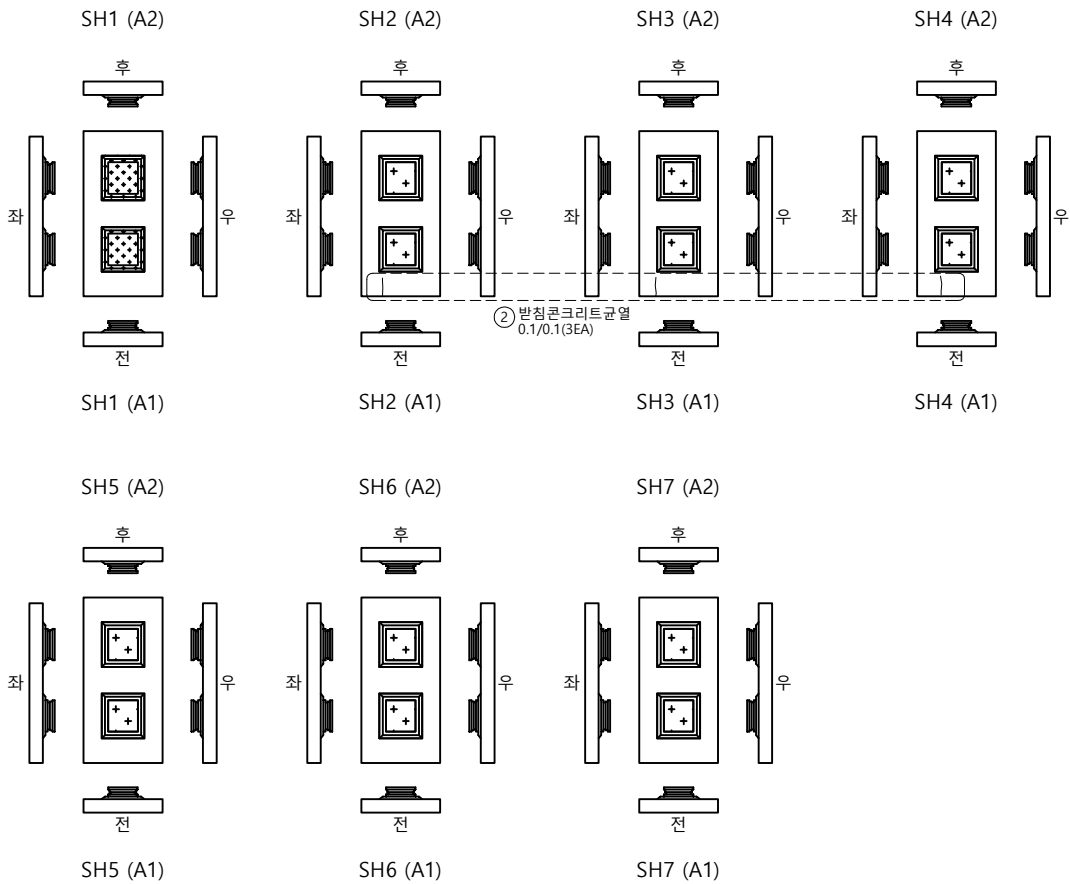


② 받침콘크리트균열
0.1/0.1(3EA)


받침장치

P8									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	플레이트 부식				14	EA	14.00
2	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		3	m	0.30
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

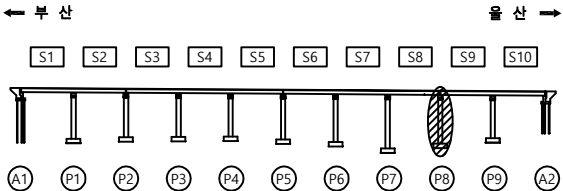

↑
울 산
↓
부 산

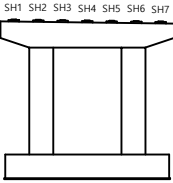

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 063


교각

P9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	채수흔적		1.2	1.5	1	m ²	1.80
2	구	교각	균열	0.2	1.2		1	m	1.20
3	구	교각	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
4	구	교각	균열	0.1	0.5		1	m	0.50
5	구	교각	균열	0.1	0.4		2	m	0.80
6	구	교각	균열	0.2	0.5		1	m	0.50
7	구	교각	명판 파손				1	EA	1.00
8	구	교각	균열	0.1	0.6		2	m	1.20
9	구	교각	균열	2.0	3.0		1	m	3.00
10	구	교각	표면오염		1.0	2.0	1	m ²	2.00
11	구	교각	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
12	구	교각	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
13	구	교각	균열	0.2	9.0		1	m	9.00
14	구	교각	명상균열	0.2	2.0	4.0	1	m ²	8.00
15	구	교각	균열	0.2	3.0		1	m	3.00
16	신	교각	표면오염		1.0	2.0	1	m ²	2.00
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

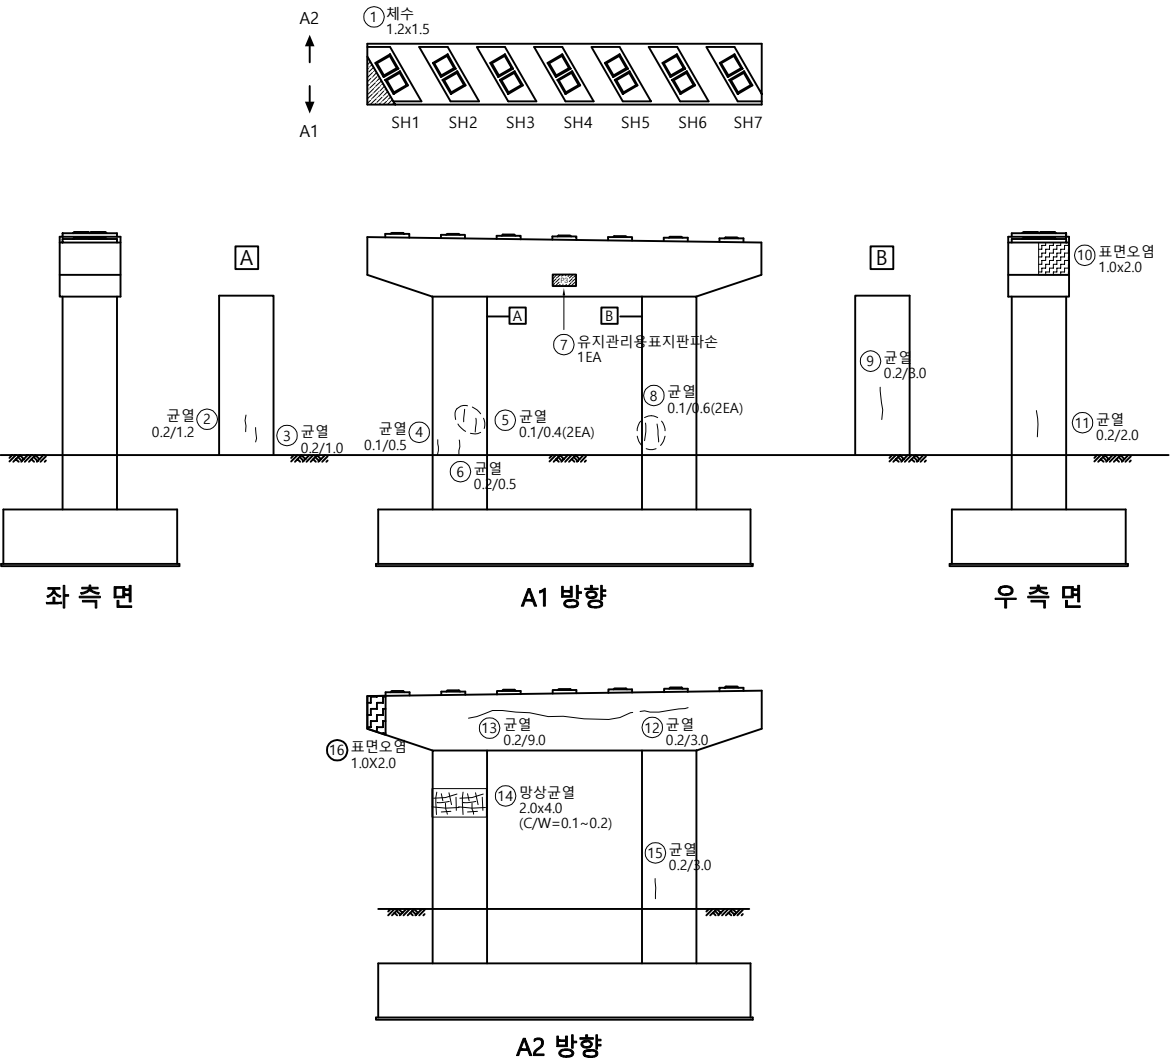


K
E
Y
P
L
A
N

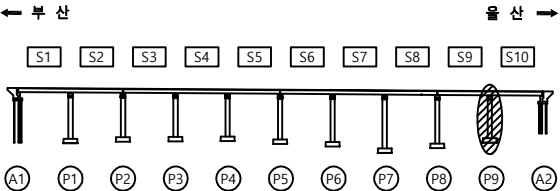

↑
울 산

부 산
↓

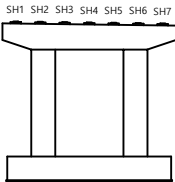

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

	CW 0.2 균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 듸	No. 064	


받침장치

P9

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	신	교각받침	플레이트 부식				8	EA	8.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

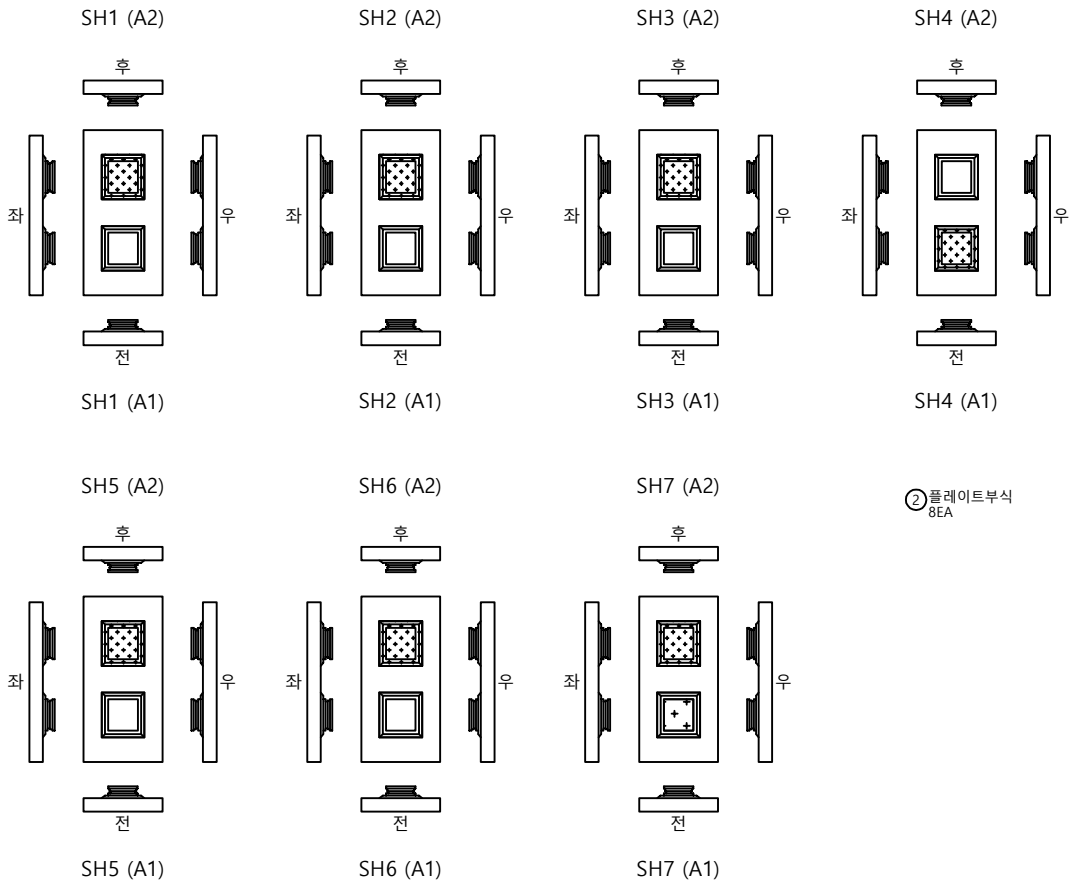


K
E
Y
P
L
A
N

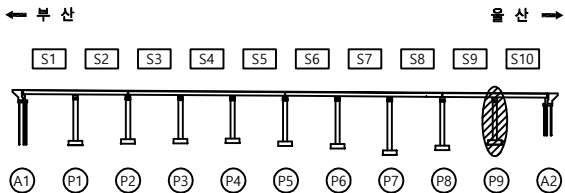

↑
울 산

부 산
↓

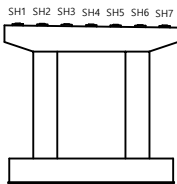



용 역 명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 065

용소천교(울산) 교대 A2

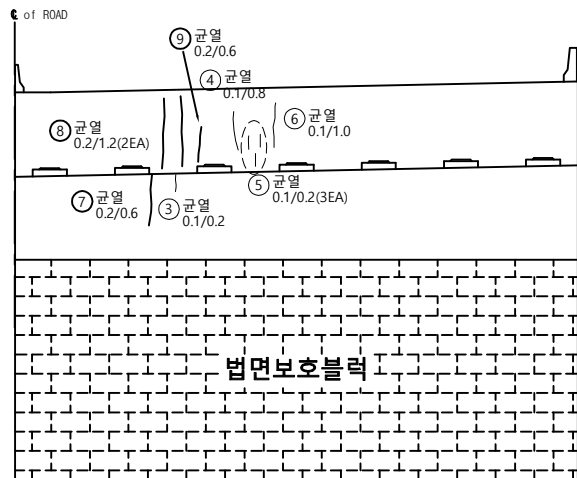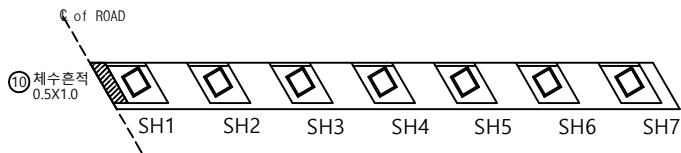

정 면 도

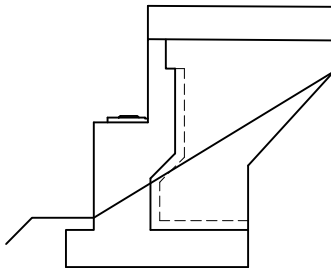


우 측 면

손 상 물 량 표


교대									
A2									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교대	균열	0.3	1.8		1	m	1.80
2	구	교대	채수흔적		0.5	1.0	1	m	0.50
3	구	교대	균열	0.1	0.2		1	m	0.20
4	구	교대	균열	0.1	0.8		1	m	0.80
5	구	교대	균열	0.1	0.2		3	m	0.60
6	구	교대	균열	0.1	1.0		1	m	1.00
7	구	교대	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
8	구	교대	균열	0.2	1.2		2	m	2.40
9	구	교대	균열	0.2	0.6		1	m	0.60
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

K
E
Y
P
L
A
N

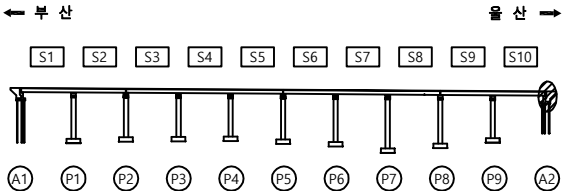

↑
울 산

부 산
↓

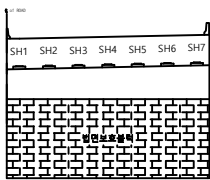


용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

	균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손,박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수,습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	066

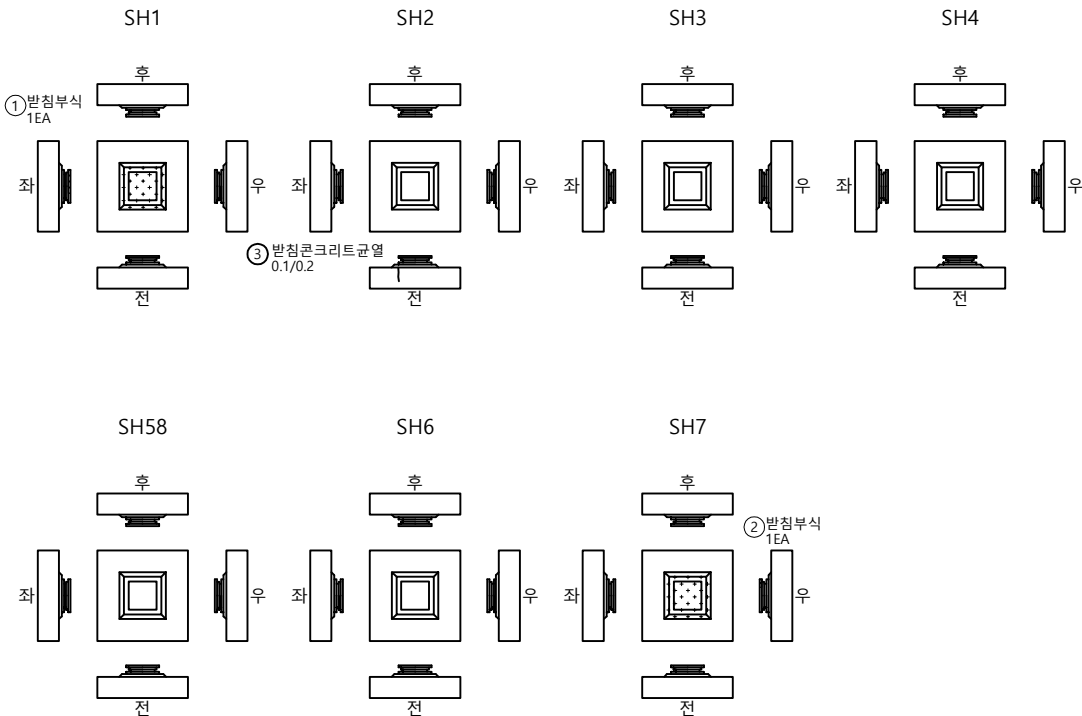


받침장치										
P4										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00	
2	구	교량받침	플레이트 부식				1	EA	1.00	
3	구	교량받침	별첨	0.1	0.2		1	m	0.20	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

K
E
Y
P
L
A
N

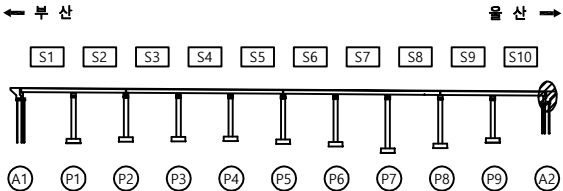

↑
울 산

부산
↓

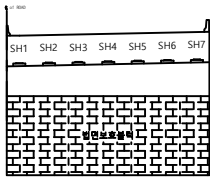

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No. 067	