

1. 교 면 포 장

대운천교(부산) 교면포장 S1

손상물량표


교면포장

S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교면포장	표면열화		35.0	9.0	1	㎡	315.00
2	구	방호벽	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	m	1.00
3	구	배수시설	토사및이물질퇴적				1	EA	1.00
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
5	구	방호벽	층분리		0.1	0.1	1	㎡	0.01
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

← 부 산


울 산 →

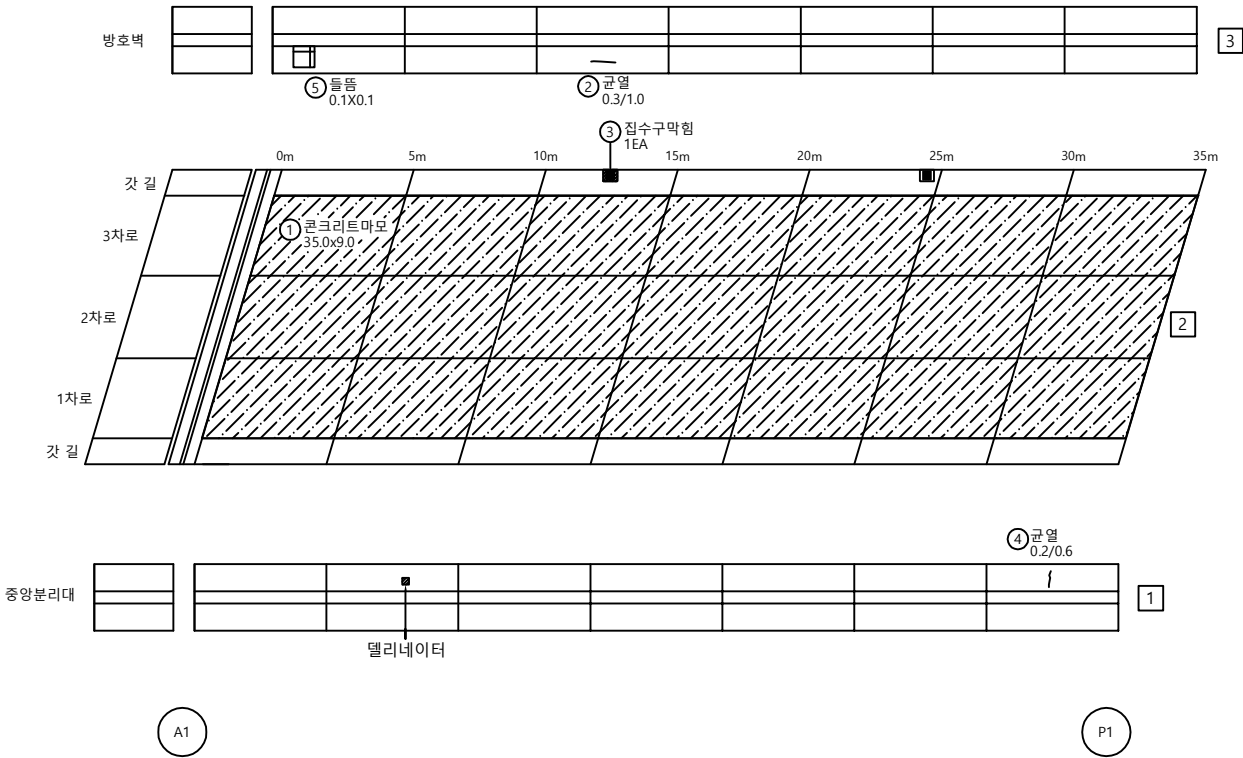

K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

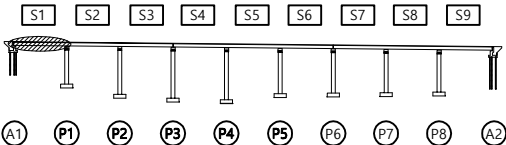


↑

울 산

↓

부 산

↓

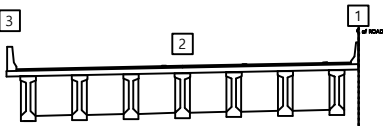

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	기타
망상균열	누수, 습윤	백태		
철근노출	소성변형	들뜸	No.	001

대운천교(부산) 교면포장 S2

손 상 물 량 표



교면포장

S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		1	m	3.00
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
3	구	배수시설	토사및이물질퇴적				1	EA	1.00
4	구	교면포장	균열	0.5	1.0		1	m	1.00
5	구	교면포장	망상균열		1.5	3.0	1	㎡	4.50
6	구	방호벽	표면열화		1.0	1.2	1	㎡	1.20
7	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		2	m	1.20
8	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		5	m	1.50
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

← 부 산



울 산 →



P1

P2

K
E
Y
P
L
A
N

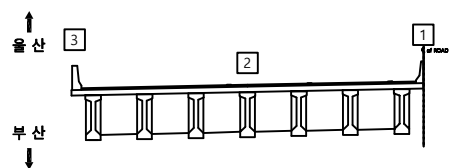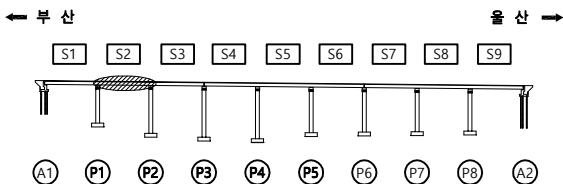

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 002

대운천교(부산) 교면포장 S3

손 상 물 량 표


교면포장

S3

번호	선/구	부재명	손 상 전 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
2	구	교면포장	균열	0.3	1.1		1	m	1.10
3	구	교면포장	균열	0.3	3.0		7	m	21.00
4	구	교면포장	균열	0.2	2.0		1	m	2.00
5	구	교면포장	균열	0.3	3.0		1	m	3.00
6	구	교면포장	균열	0.3	1.0		1	m	1.00
7	구	방호벽	벽태		0.2	1.0	1	㎡	0.20
8	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		5	m	1.50
9	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		2	m	1.60
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

← 부 산

울 산 →

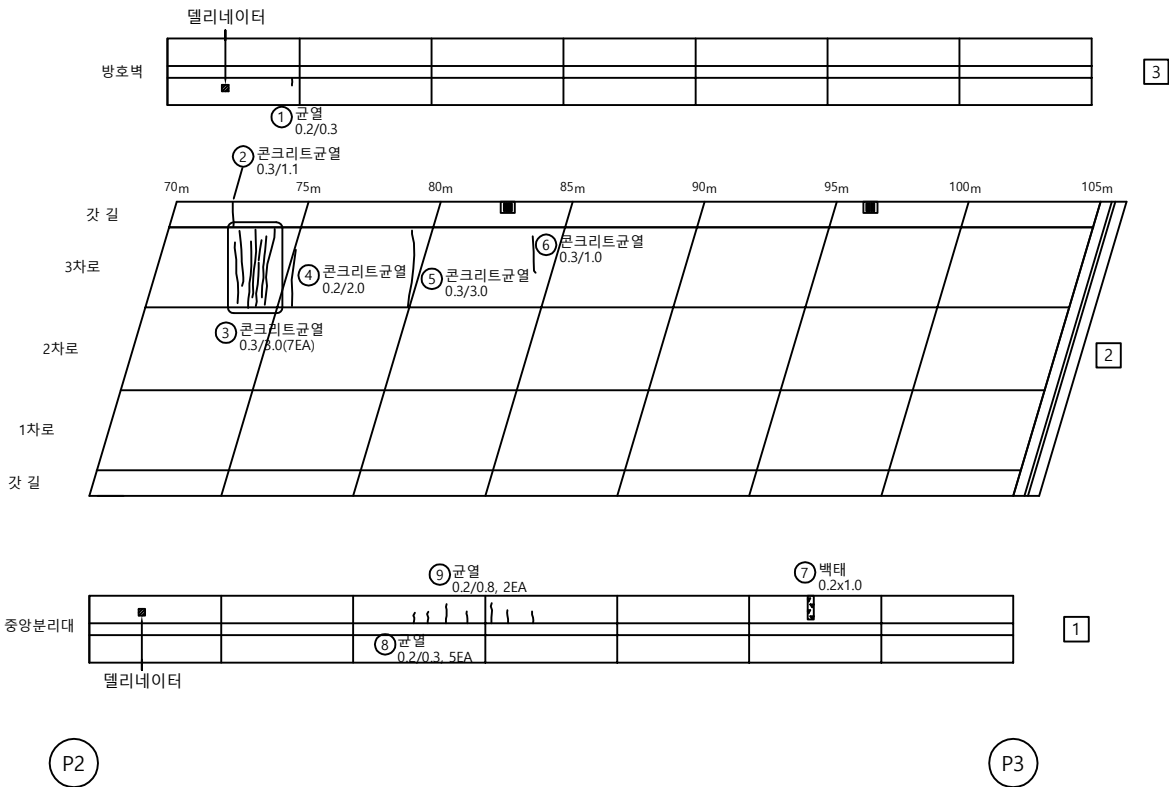


P2

P3

K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

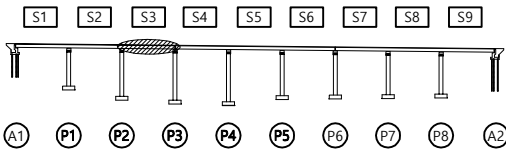


↑

울 산

↓

부 산

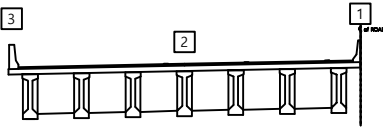

용 역 명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 003

대운천교(부산) 교면포장 S4

손 상 물 량 표


교면포장

S4



번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교면포장	바손		0.2	0.2	1	m ²	0.04	폐업
2	구	교면포장	망상균열	0.5	2.0	8.0	1	m ²	16.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산

울 산 →

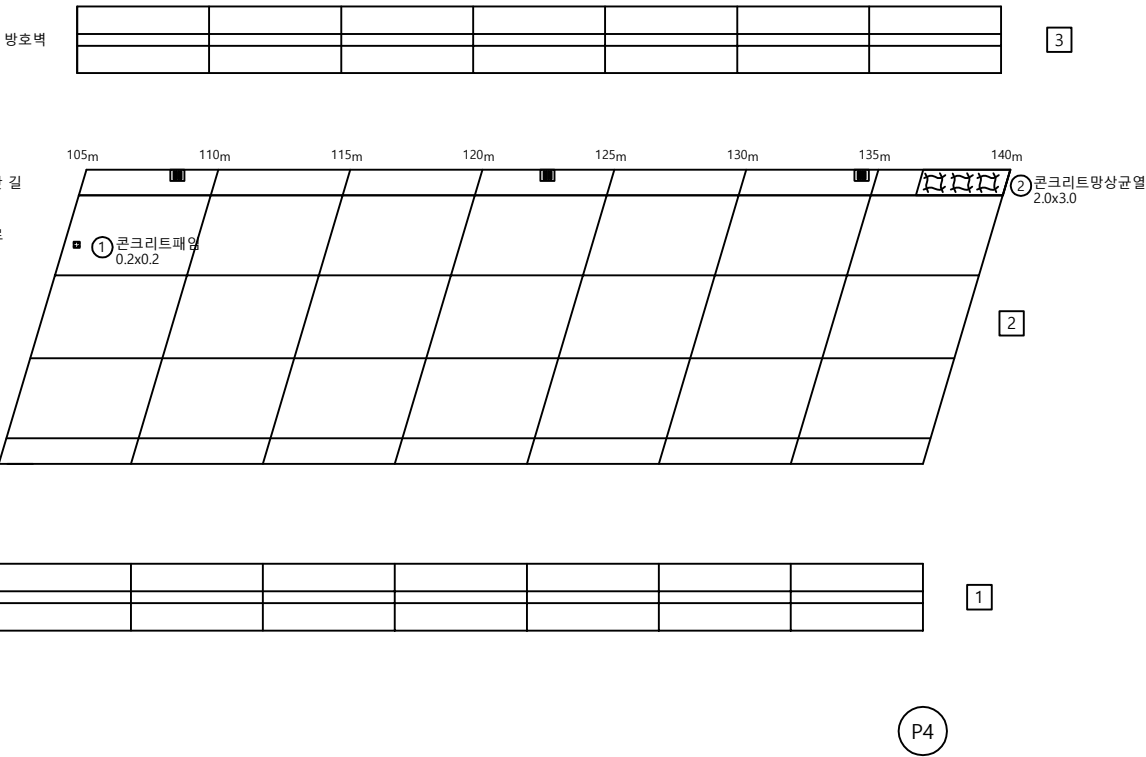

K
E
Y
P
L
A
N

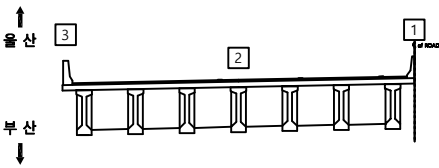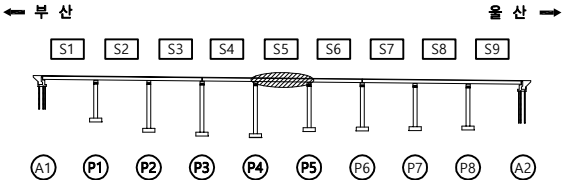

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 004

대운천교(부산) 교면포장 S5

손 상 물 량 표




교면포장

S5

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교면포장	망상균열	0.2	2.0	1.0	1	m ²	2.00	
2	구	교면포장	균열	0.3	1.5		4	m	6.00	
3	구	방호벽	표면열화		1.0	1.2	1	m ²	1.20	
4	구	교면포장	균열	0.3	3.0		1	m	3.00	
5	구	방호벽	표면열화		0.3	1.2	1	m ²	0.36	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산



울 산 →

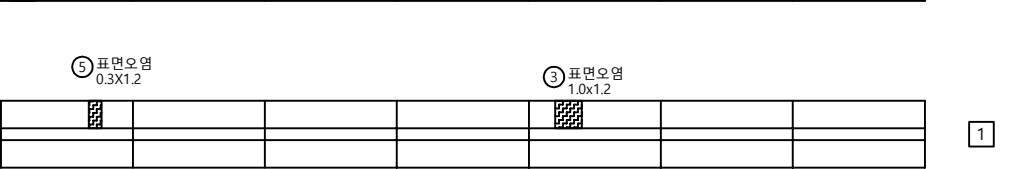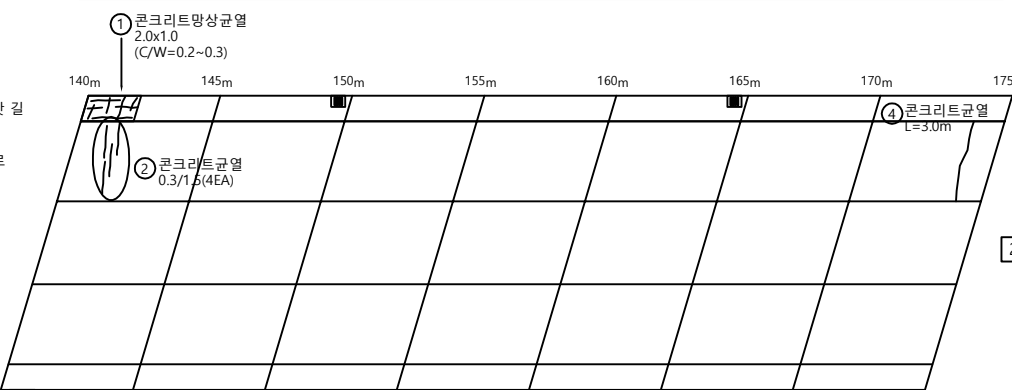

P4

P5

K
E
Y
P
L
A
N

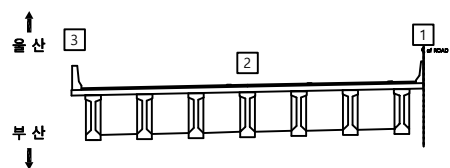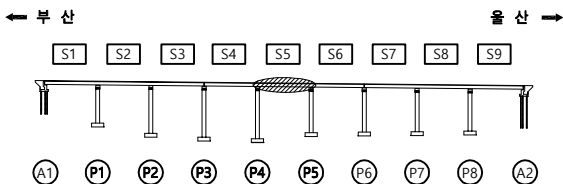

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	005

대운천교(부산) 교면포장 S6

손 상 물 량 표



교면포장

S6

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	백태		0.2	0.5	1	m	0.10	
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
3	구	교면포장	망상균열		35.0	15.8	1	m	551.25	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산

울 산 →

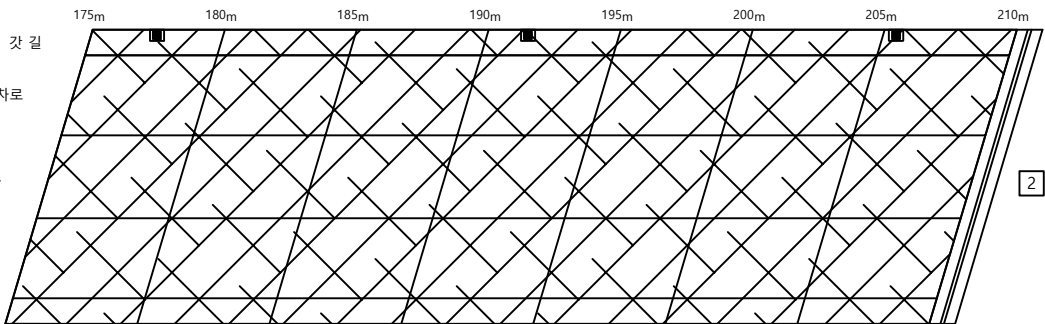


③ 망상균열
35.0X15.75

① 백태
0.2x0.5

② 균열
0.2/0.5

중앙분리대




P5

P6

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

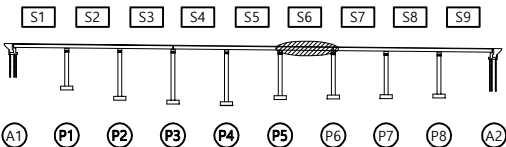

↑
울 산

↓
부 산

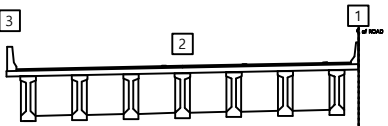

용 역 명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

☐ CW02	균 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식
☐ 균열부백태		▨ 파손, 박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적
☐ 망상균열		▨ 누수, 습윤	☐ 백 태	▨ 기 타
☐ 철근노출		▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No. 006

대운천교(부산) 교면포장 S7

← 부 산



울 산 →

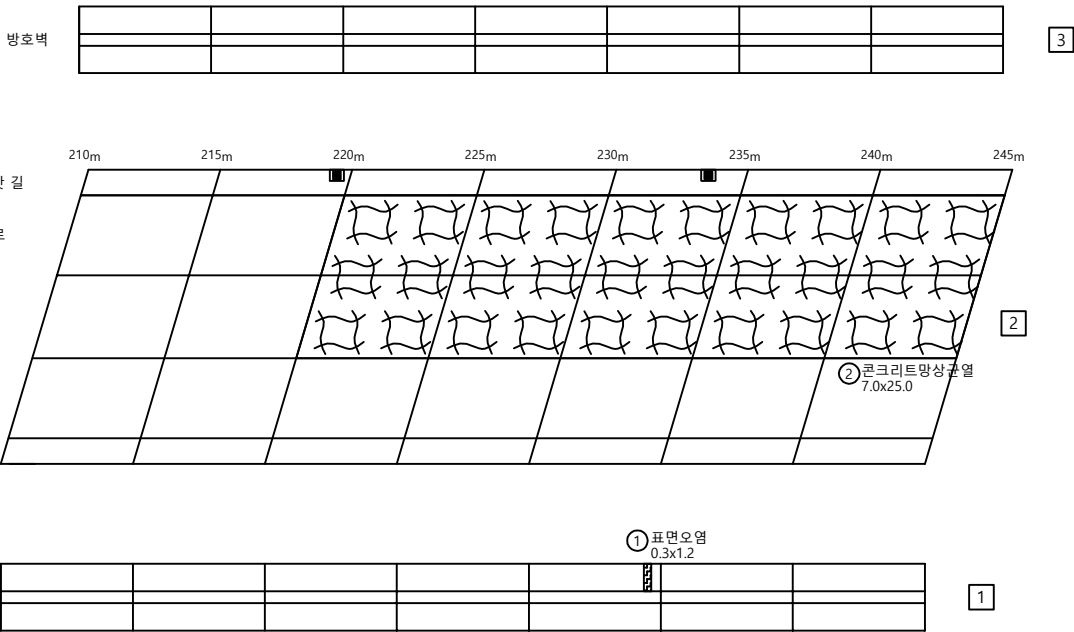

손 상 물 량 표

교면포장										
S7										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	표면열화		0.3	1.2	1	㎡	0.36	
2	구	교면포장	망상균열	0.3	7.0	25.0	1	㎡	175.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

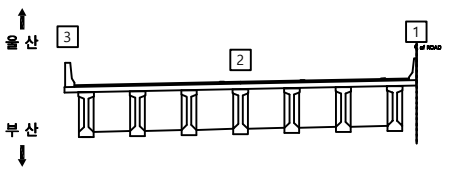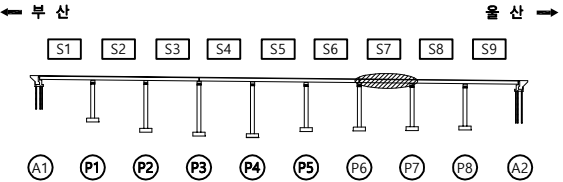

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW-02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
		균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
		망상균열	누수, 습윤	백태	기타
		철근노출	소성변형	들뜸	No. 007

대운천교(부산) 교면포장 S8

손 상 물 량 표

교면포장

S8

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교면포장	명상균열		7.0	35.0	1	㎡	245.00	
2	구	방호벽	표면열화		1.0	1.2	1	㎡	1.20	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산

울 산 →

방호벽

갓 길

3차로

2차로

1차로

갓 길

중앙분리대

P7


P8

② 표면오염
1.0x1.2

① 콘크리트망상균열
7.0x35.0

← 부 산

울 산 →

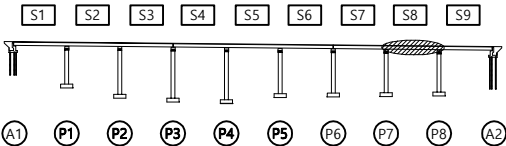


↑

울 산

↓

부 산

↓

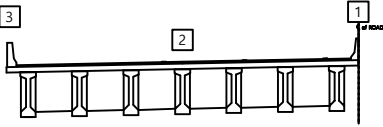

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	008

대운천교(부산) 교면포장 S9

손 상 물 량 표

교면포장

S9


번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
2	구	방호벽	표면열화		0.2	1.0	1	m ²	0.20
3	구	방호벽	표면열화		1.5	2.0	1	m ²	3.00
4	구	교면포장	망상균열		35.0	15.8	1	m ²	551.25
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

← 부 산

울 산 →

방호벽

① 파손
0.1x0.1
(t=30m)

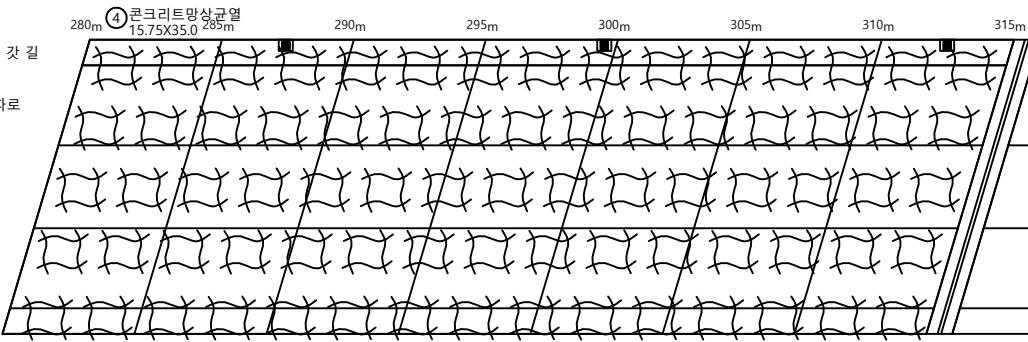

② 표면오염
0.2X1.0

③ 표면오염
1.5X2.0

중앙분리대


P8

A2

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

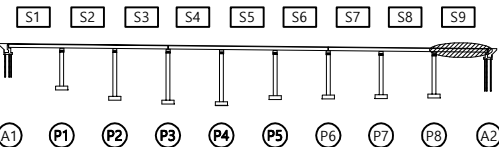

↑
울 산

↓
부 산

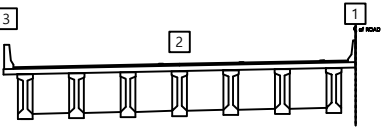


용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

	콘 결		재료분리		오염, 변색		부 식
	콘열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	009

2. 신축이음장치

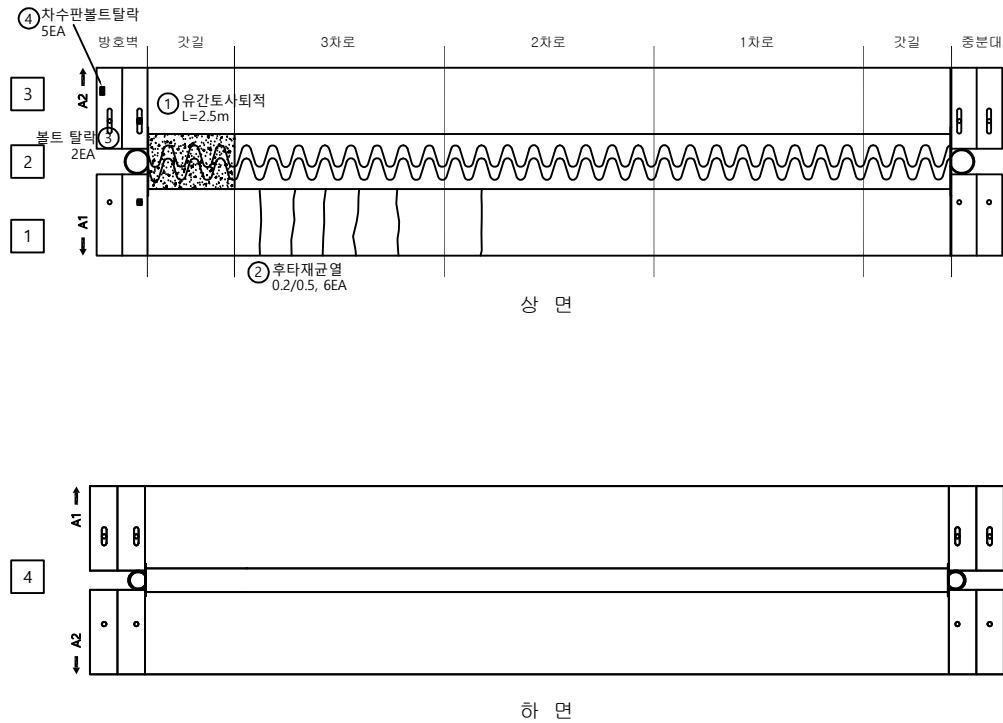



손상물량표

신축이음


A1

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고	
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위		수량
1	구	신축이음	토사쌓여물질퇴적		2.5		1	m	2.50	50mm이내
2	구	신축이음	균열	0.2	0.5		6	m	3.00	
3	구	신축이음	연결볼트이완탈락				2	EA	2.00	
4	구	신축이음	연결볼트이완탈락				5	EA	5.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN

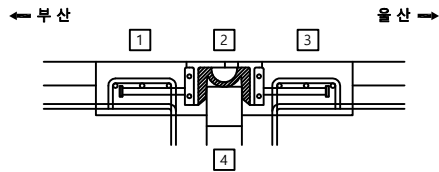
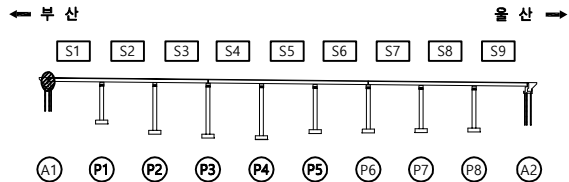


용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	010

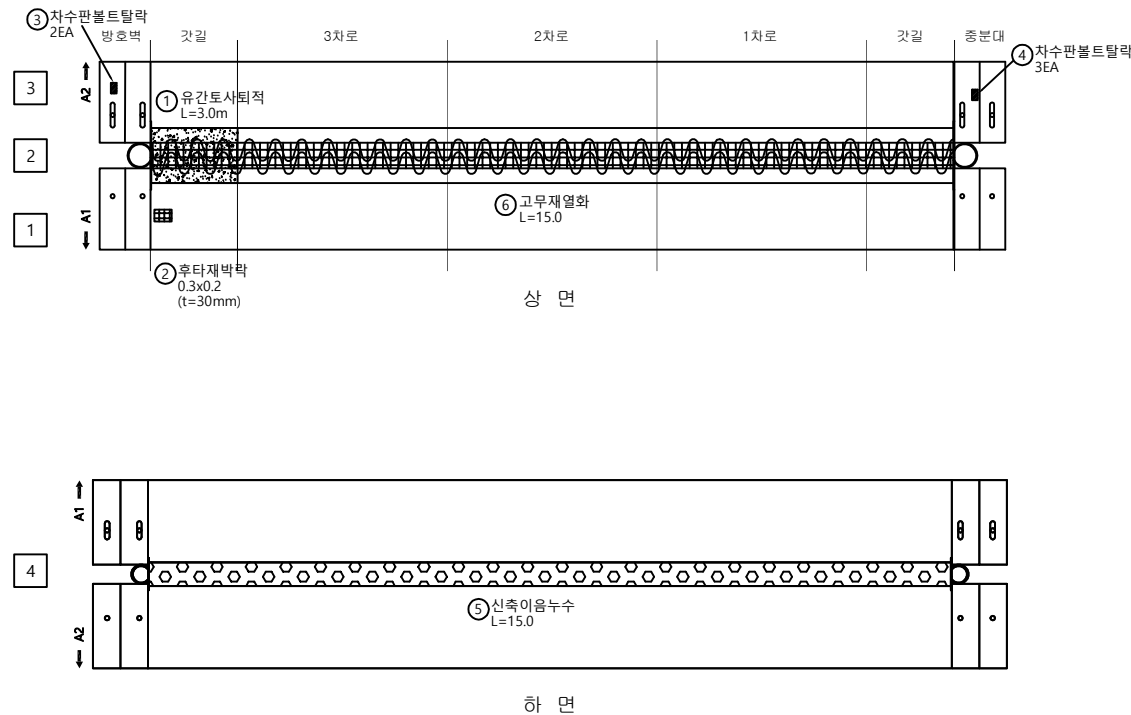


신축이음										
P3										
번호	선/구	부재명	손 상 권 경	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	신축이음	토사및이물질퇴적		3.0		1	m	3.00	
2	구	신축이음	박락		0.3	0.2	1	㎡	0.06	후타재
3	구	신축이음	연결볼트이완탈락				2	EA	2.00	
4	구	신축이음	연결볼트이완탈락				3	EA	3.00	
5	구	신축이음	누수		15.0		1	m	15.00	하부
6	구	신축이음	표면열화		15.0		1	m	15.00	고무재
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


KEY
PLAN

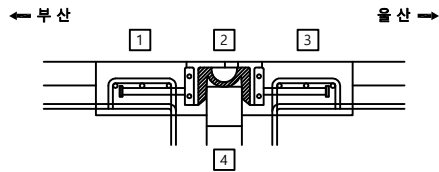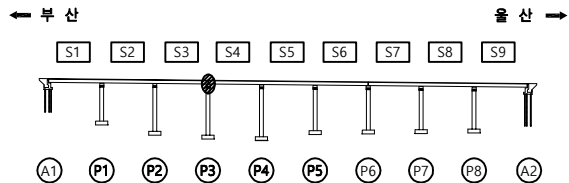

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	011

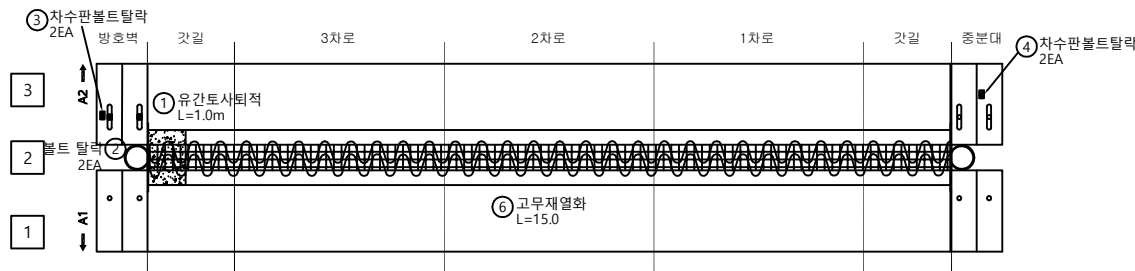



상 면

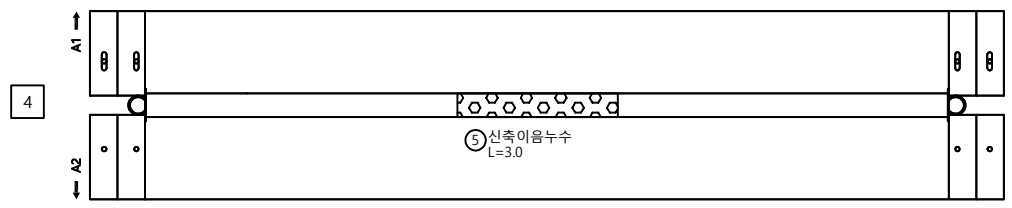


하 면

신축이음										
P6										
번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	신축이음	토사및이물질퇴적		1.0		1	m	1.00	
2	구	신축이음	연결볼트이완탈락				2	EA	2.00	
3	구	신축이음	연결볼트이완탈락				2	EA	2.00	
4	구	신축이음	연결볼트이완탈락				2	EA	2.00	
5	구	신축이음	누수		3.0		1	m	3.00	하부
6	구	신축이음	표면열화		15.0		1	m	15.00	고무재
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

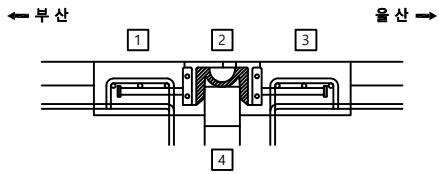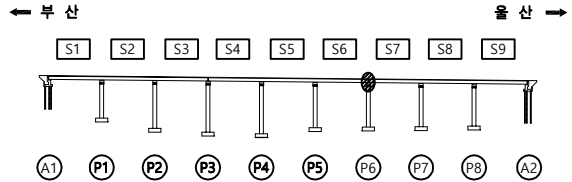



용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
		균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
		망상균열	누수, 습윤	백태	기타
		철근노출	소성변형	들뜸	No. 012

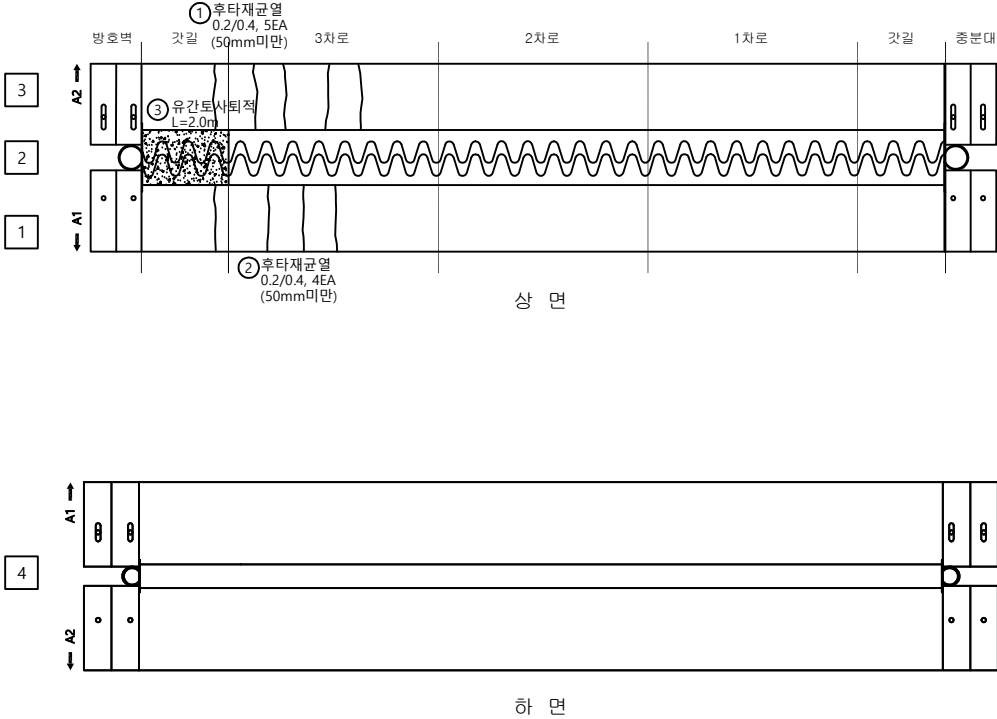

손 상 물 량 표

신축이음								
A2								
번호	선/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모				
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	비고
1	구	신축이음	균열	0.2	0.4		5	2.00
2	구	신축이음	균열	0.2	0.4		4	1.60
3	구	신축이음	토사및머물림퇴적		2.0		1	2.00
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

K
E
Y
P
L
A
N

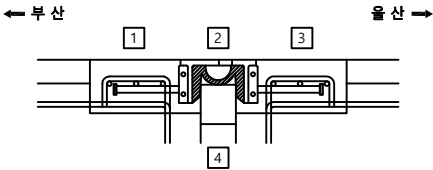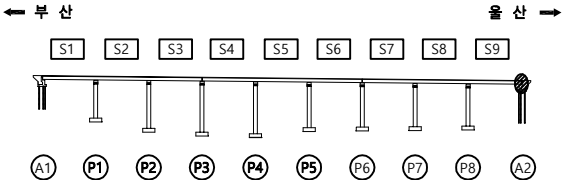

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	013

3. 바닥판하면

대운천교(부산) 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표


바닥판

S1



번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	바닥판	망상균열	0.2	1.5	1.0	1	㎡	1.50	
2	구	바닥판	균열(0.3mm미만)		0.2	1.0	1	㎡	0.20	
3	구	바닥판	망상균열	0.2	1.0	1.0	1	㎡	1.00	
4	구	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		3	m	3.00	
5	구	바닥판	망상균열	0.2	1.0	2.0	1	㎡	2.00	
6	구	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		2	m	1.00	
7	구	바닥판	층분리		0.2	0.5	1	㎡	0.10	들뜸
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산

울 산 →

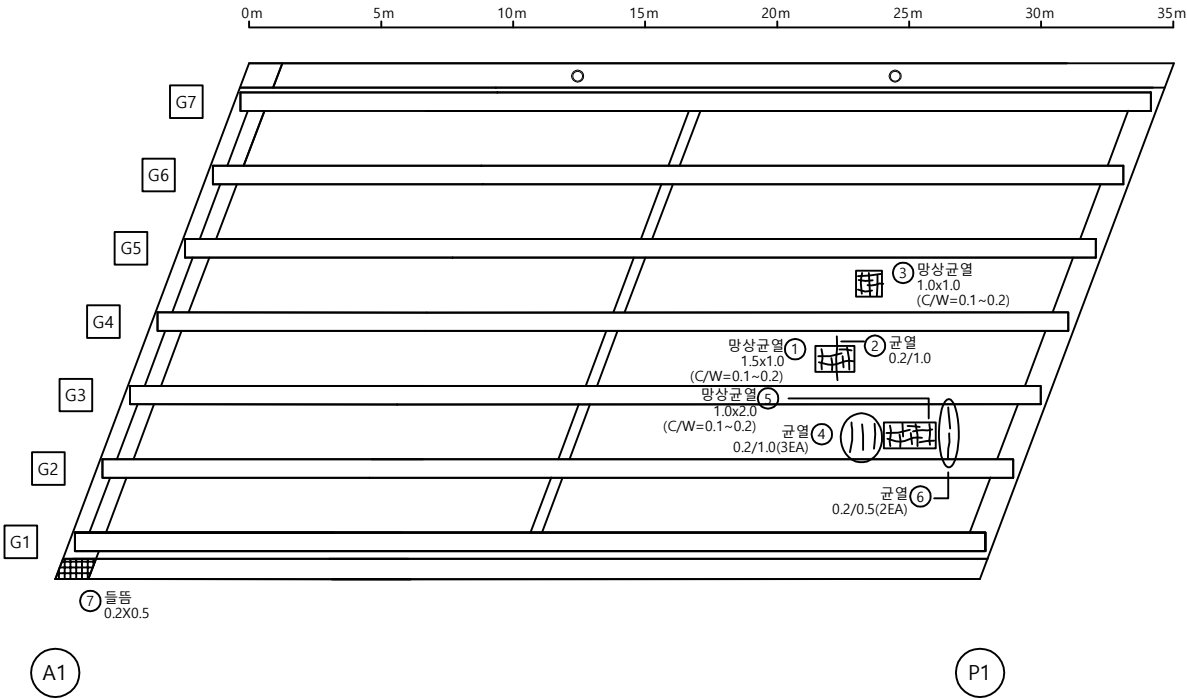

K
E
Y
P
L
A
N

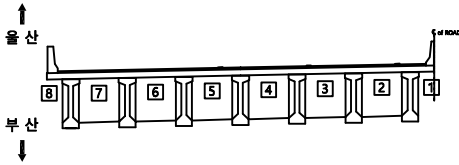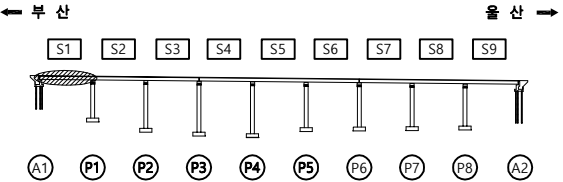

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

① 0.2 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
② 균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
③ 망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
④ 철근노출	소성변형	들 뜸	No. 014

대운천교(부산) 바닥판하면 S2

손상물량표


바닥판

S2



번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20
2	구	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
3	구	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.0	2.0		1	m	2.00
4	구	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		1	m	3.00
5	구	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		4	m	2.40
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

← 부 산

울 산 →

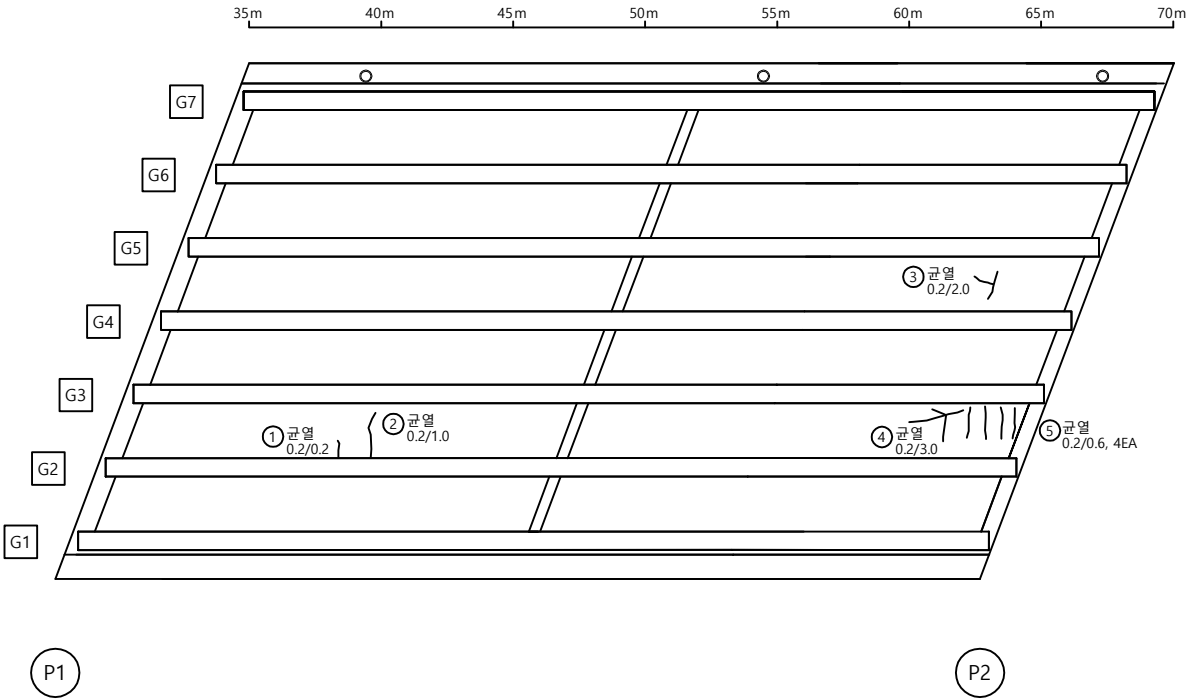

K
E
Y
P
L
A
N

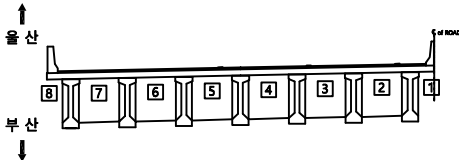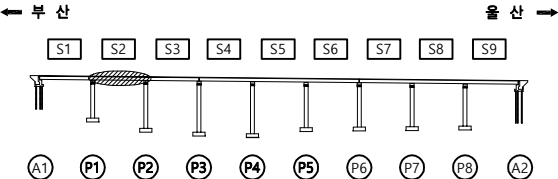

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 015

대운천교(부산) 바닥판하면 S3

손상물량표


바닥판

S3

번호	신/구	무재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

← 부 산


울 산 →

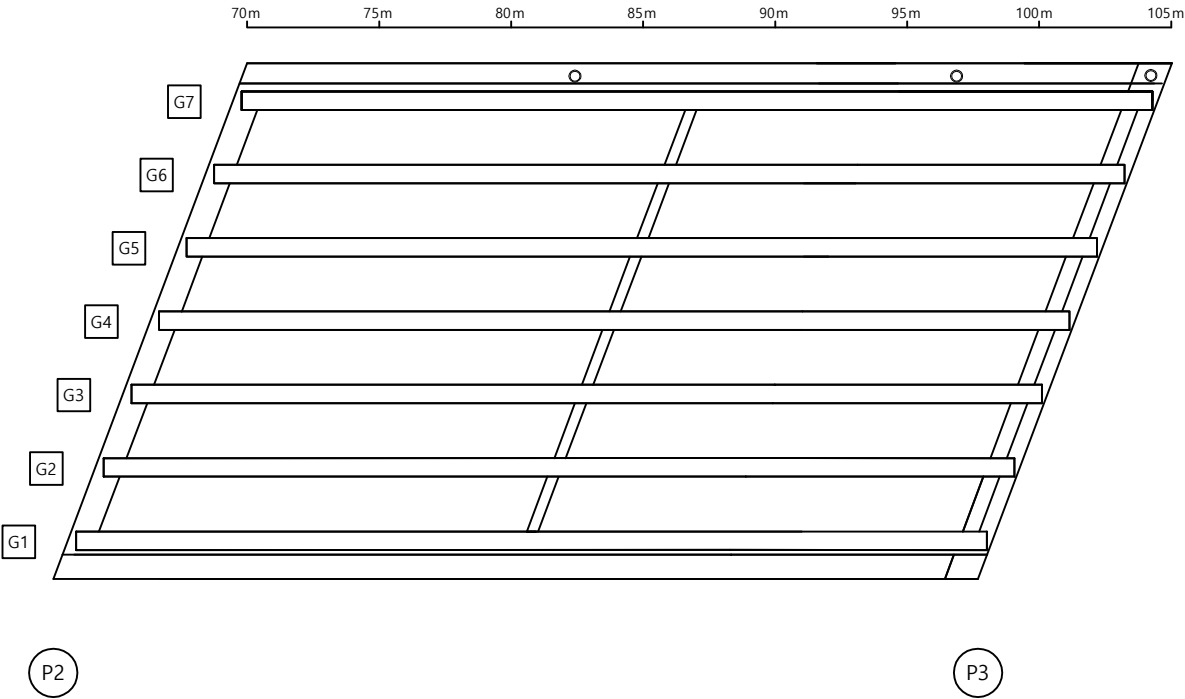


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

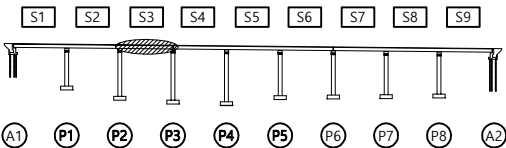

↑
울 산
↓
부 산



용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW-02	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	016

대운천교(부산) 바닥판하면 S4

손상물량표


바닥판

S4



번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산

울 산 →

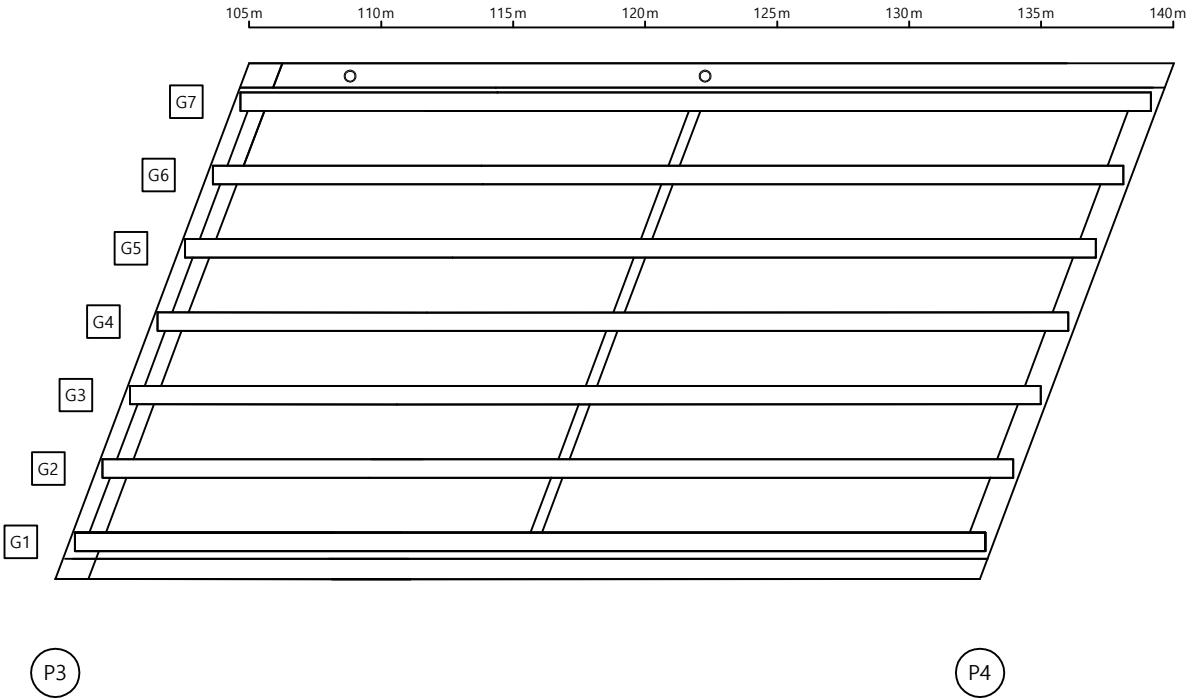

K
E
Y
P
L
A
N

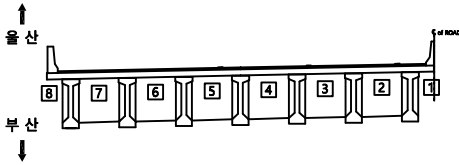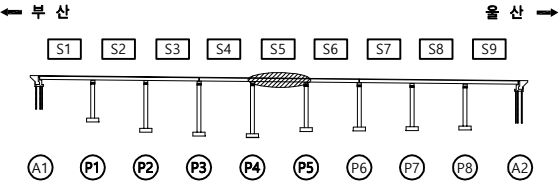

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 017

대운천교(부산) 바닥판하면 S5

손 상 물 량 표


바닥판

S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산


울 산 →

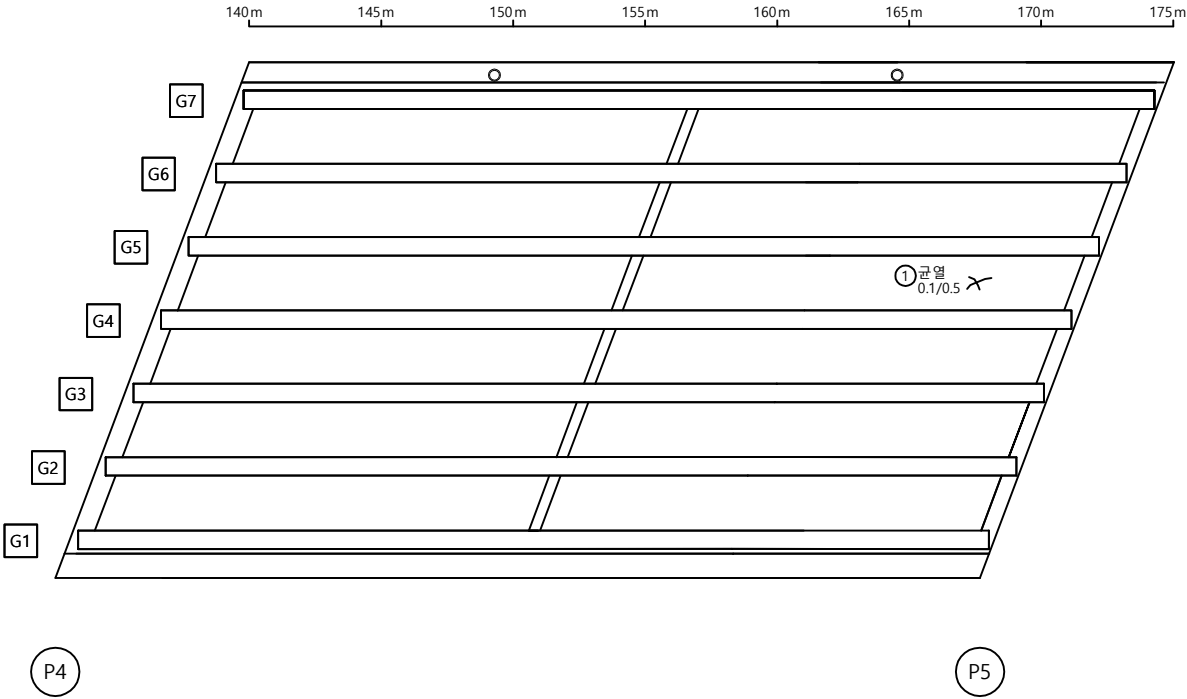


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

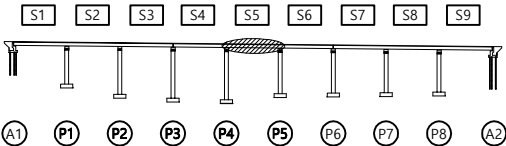

↑
울 산
↓
부 산



용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 018

대운천교(부산) 바닥판하면 S6

손상물량표


바닥판

S6

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산


울 산 →

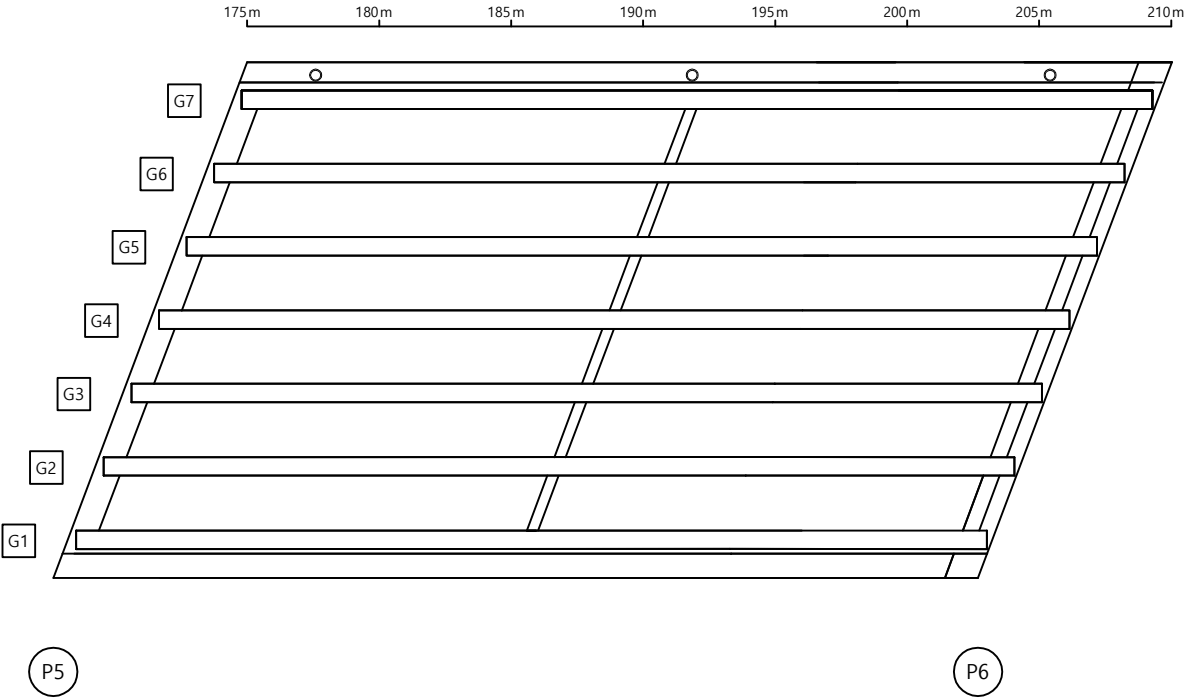

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

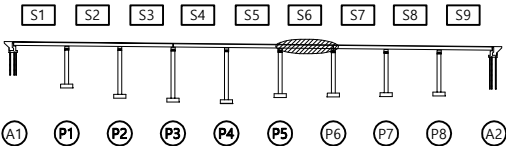

↑
울 산

↓
부 산



용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 019

대운천교(부산) 바닥판하면 S7

손상물량표


바닥판

S7

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	바닥판	망상균열		1.0	1.0	1	m ²	1.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

← 부 산


울 산 →

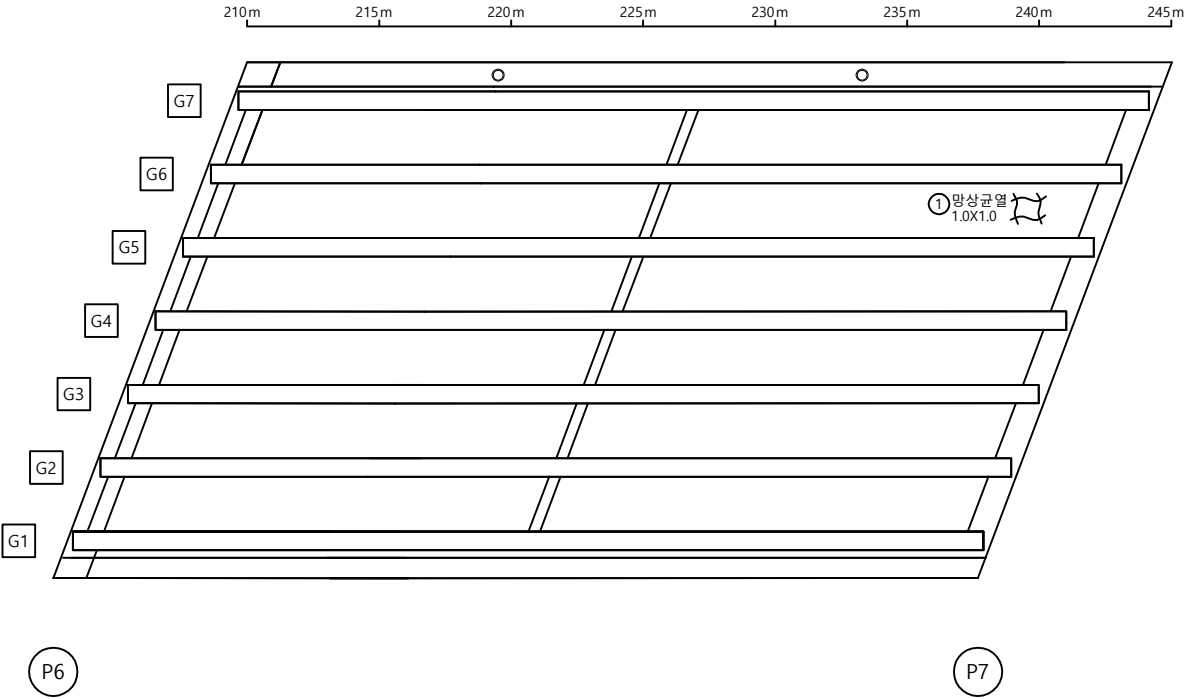


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

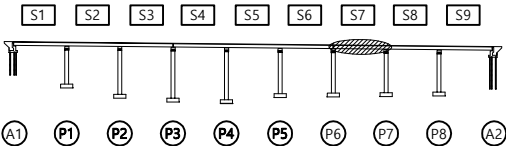

↑
울 산
↓
부 산



용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 020

대운천교(부산) 바닥판하면 S8

손상물량표


바닥판

S8

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산


울 산 →

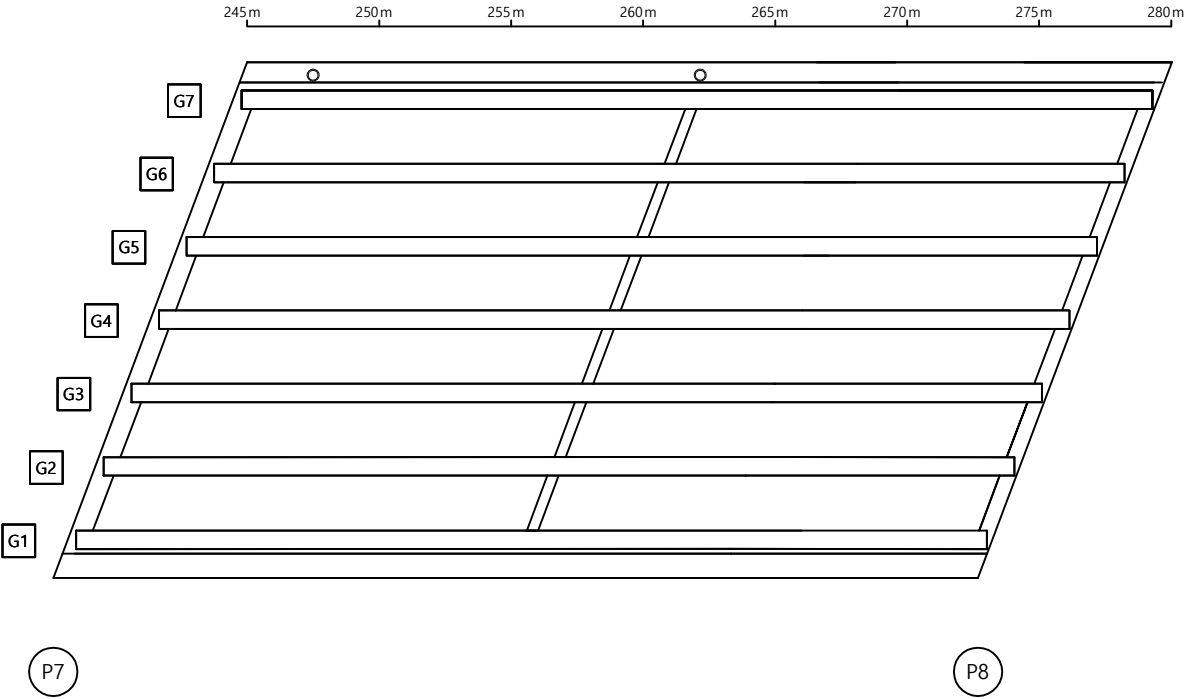


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

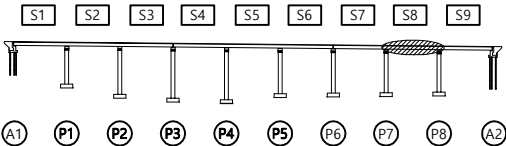

↑
울 산
↓
부 산



용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 021

대운천교(부산) 바닥판하면 S9

손상물량표


바닥판

S9

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산


울 산 →

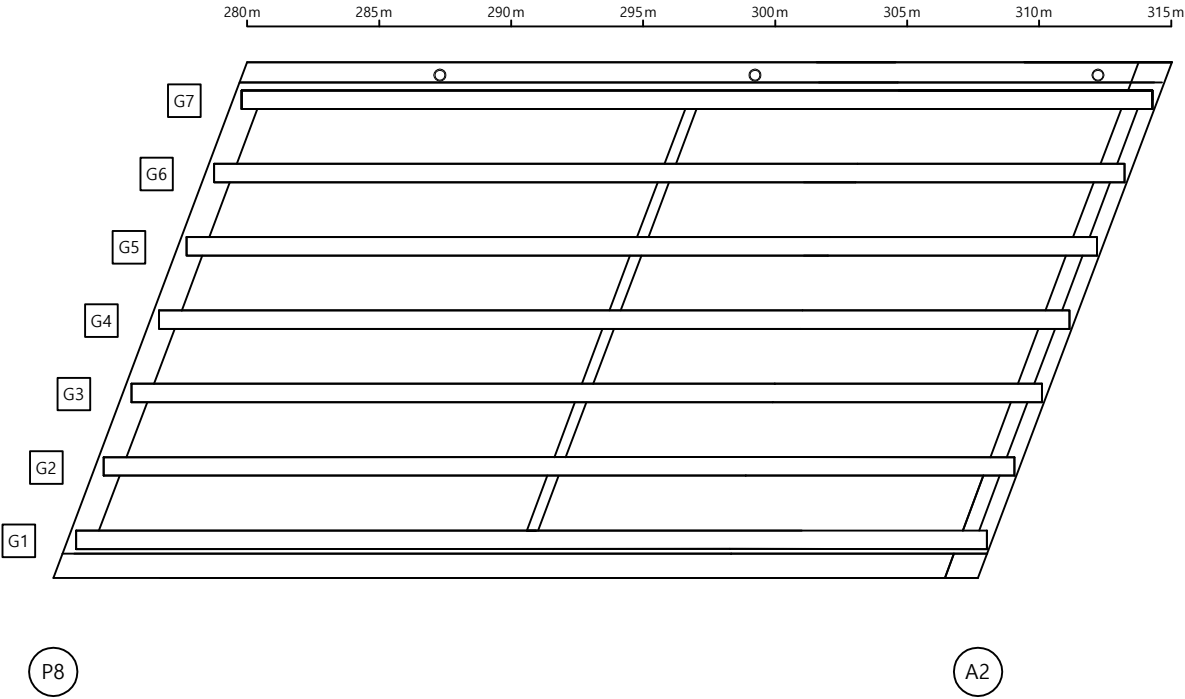

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →

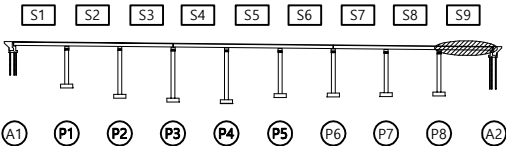

↑
울 산

↓
부 산



용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례


CW-02	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No. 022	

4. 거 더

대운천교(부산) 거더 S1

← 부 산

울 산 →

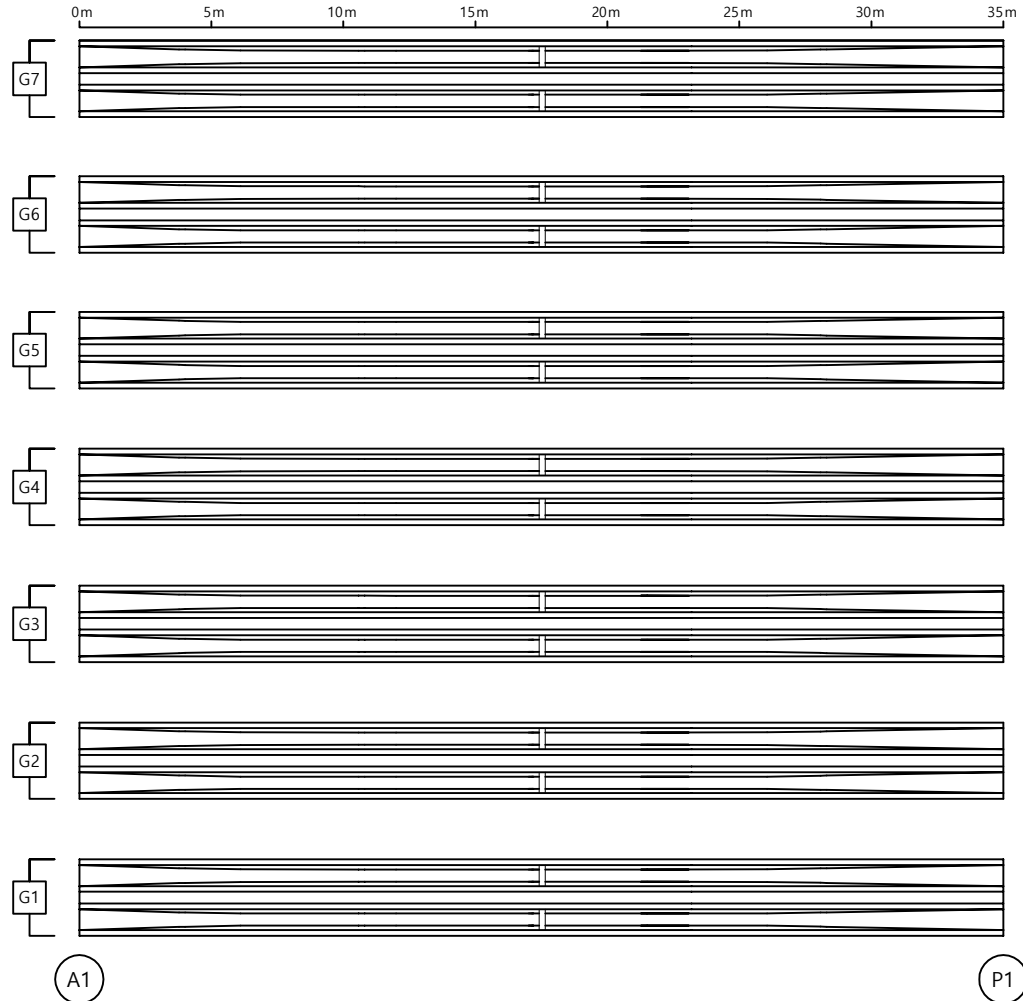



손 상 물 량 표

거더										
S1										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

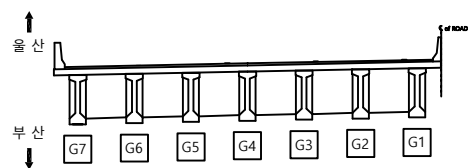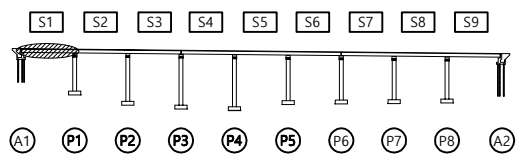

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

콘 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 023

대운천교(부산) 거더 S2

← 부 산



울 산 →

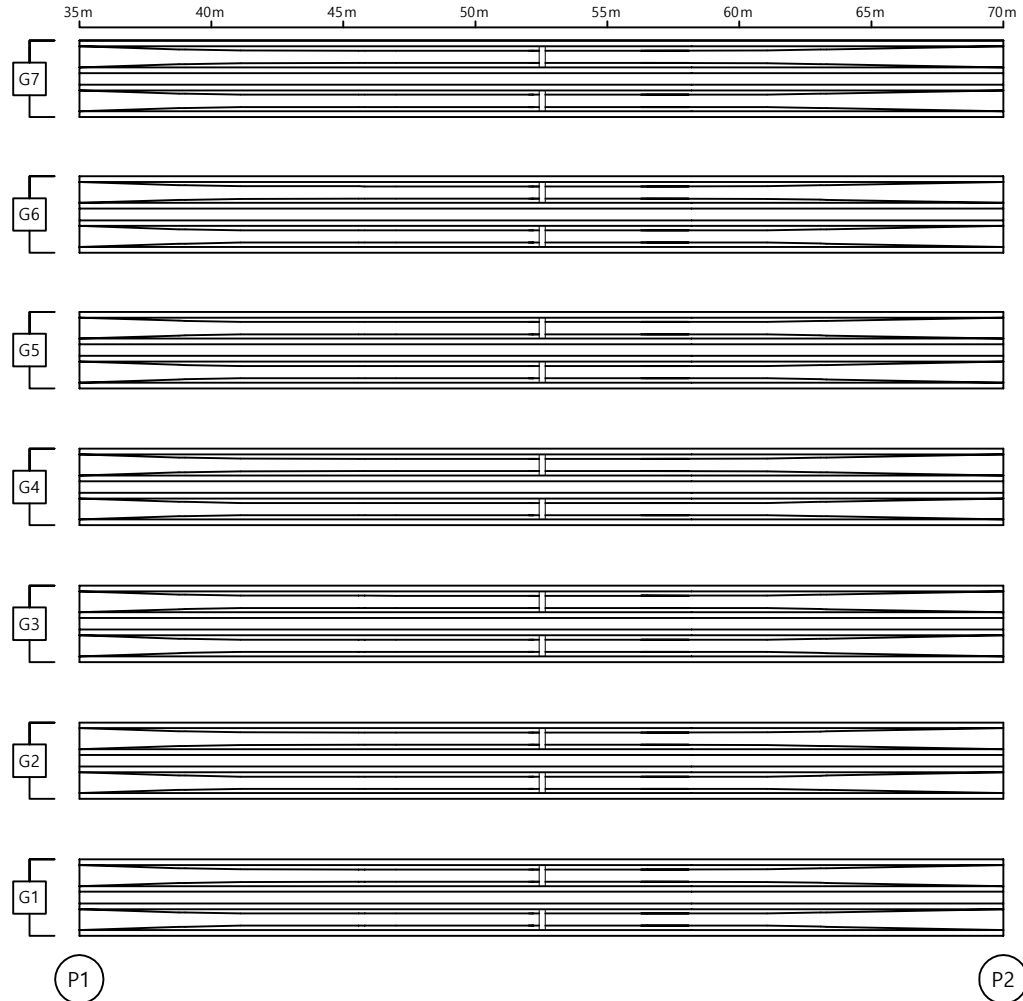

K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

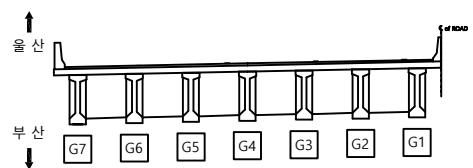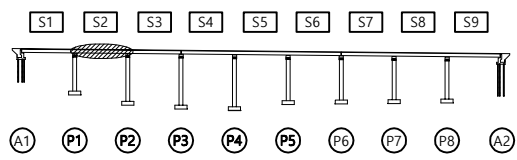

손 상 물 량 표

거더										
S2										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

용 역 명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

	CW-02 균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No. 024	

대운천교(부산) 거더 S3

← 부 산

울 산 →

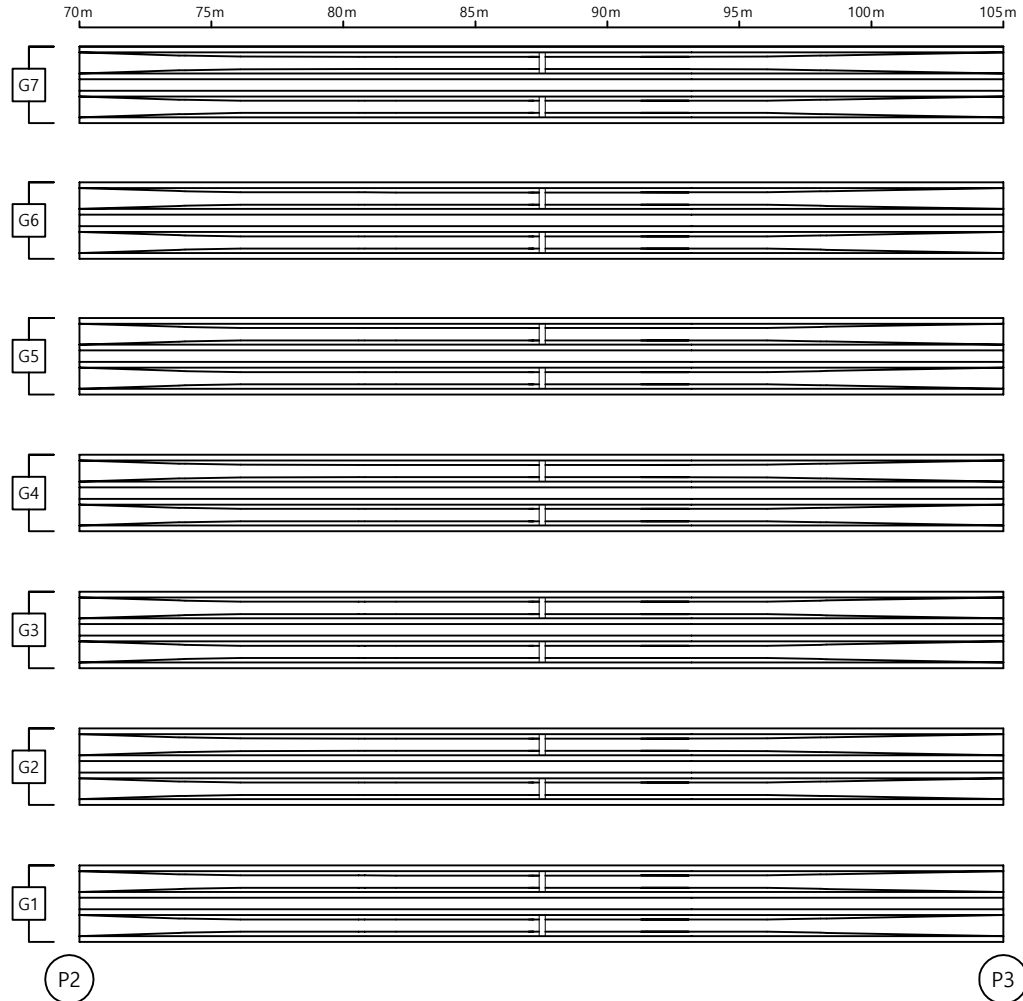


손 상 물 량 표

거더										
S3										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

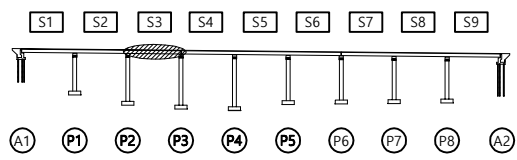

울 산
↑
부 산
↓

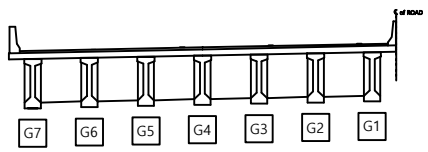

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	025

대운천교(부산) 거더 S4

← 부 산

울 산 →

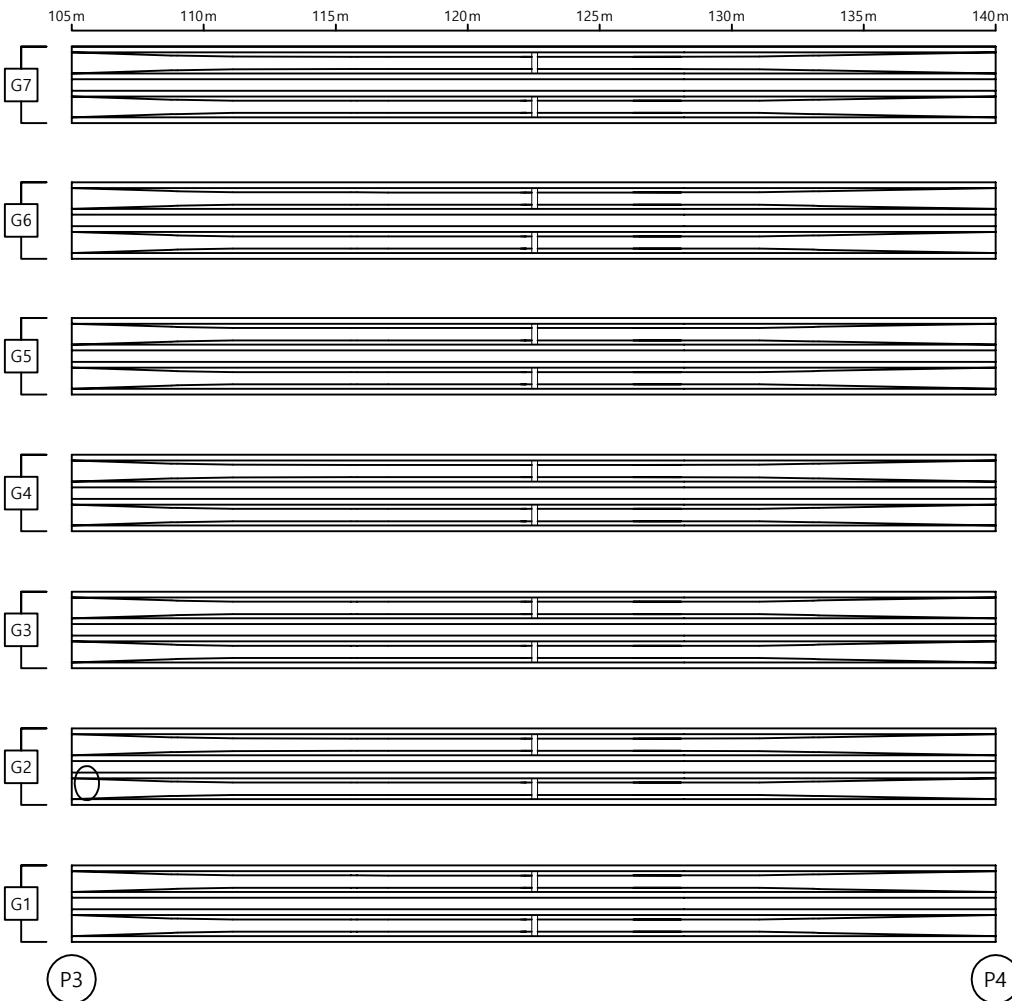



손 상 물 량 표

거더 S4									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	수량
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

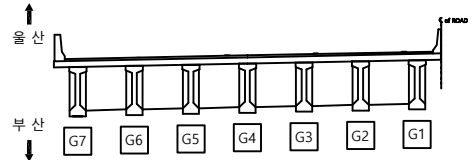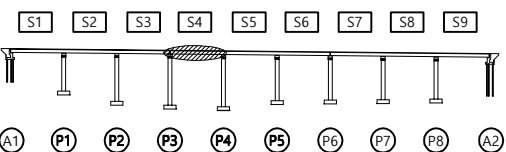

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

CW02	관 열	재료분리	오염, 변색	부 식
관열부백태		파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열		누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출		소성변형	들 뚝	No. 026

대운천교(부산) 거더 S5

← 부 산

울 산 →

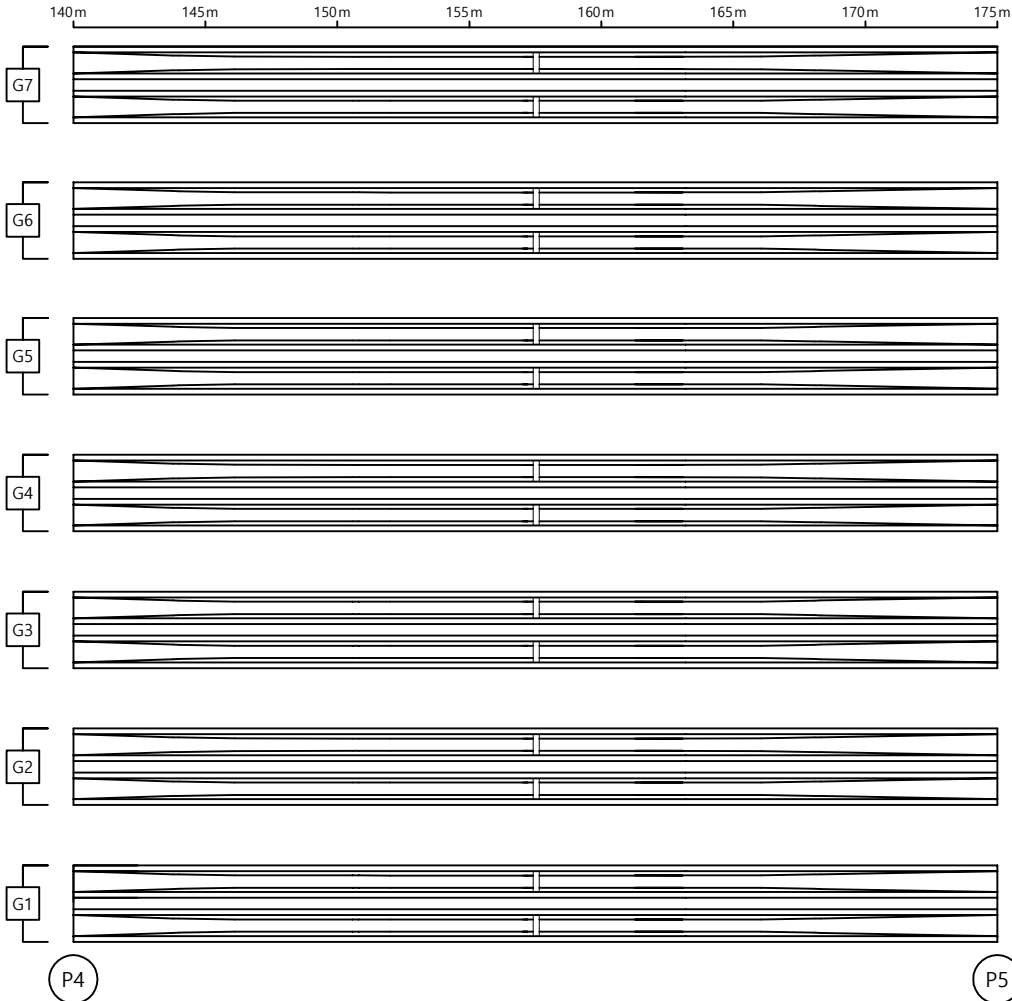



손 상 물 량 표

거더										
S5										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

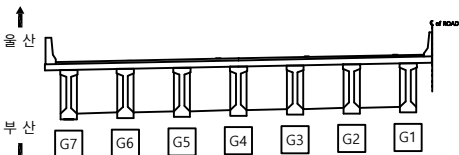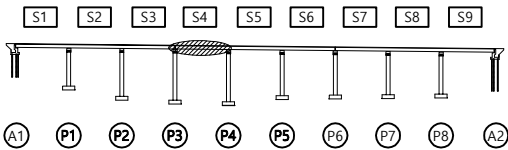

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	027

대운천교(부산) 거더 S6

← 부 산

울 산 →

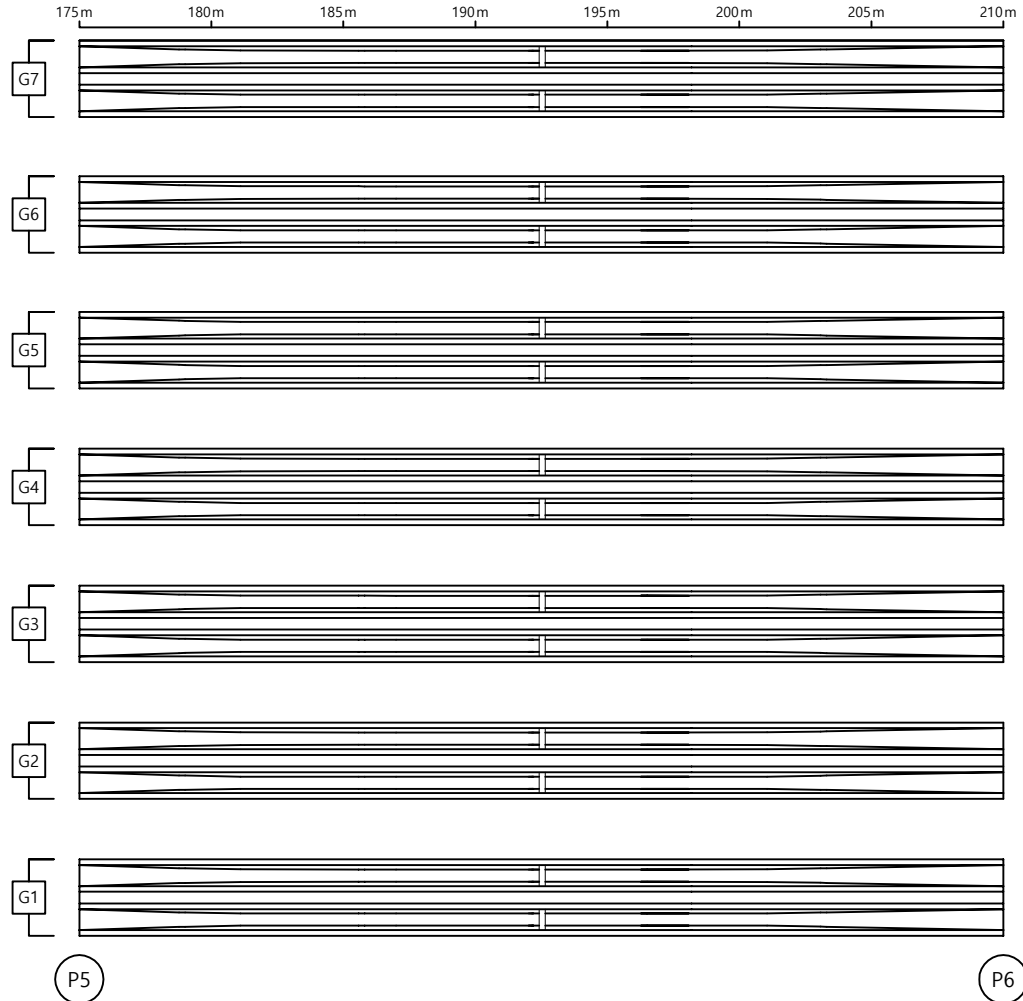


손 상 물 량 표

거더										
S6										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

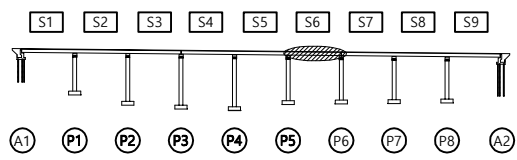

울 산
↑
부 산
↓

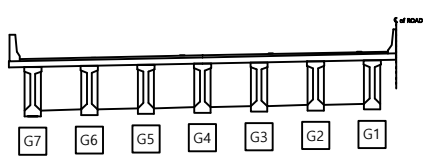

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	028

대운천교(부산) 거더 S7

← 부 산

울 산 →

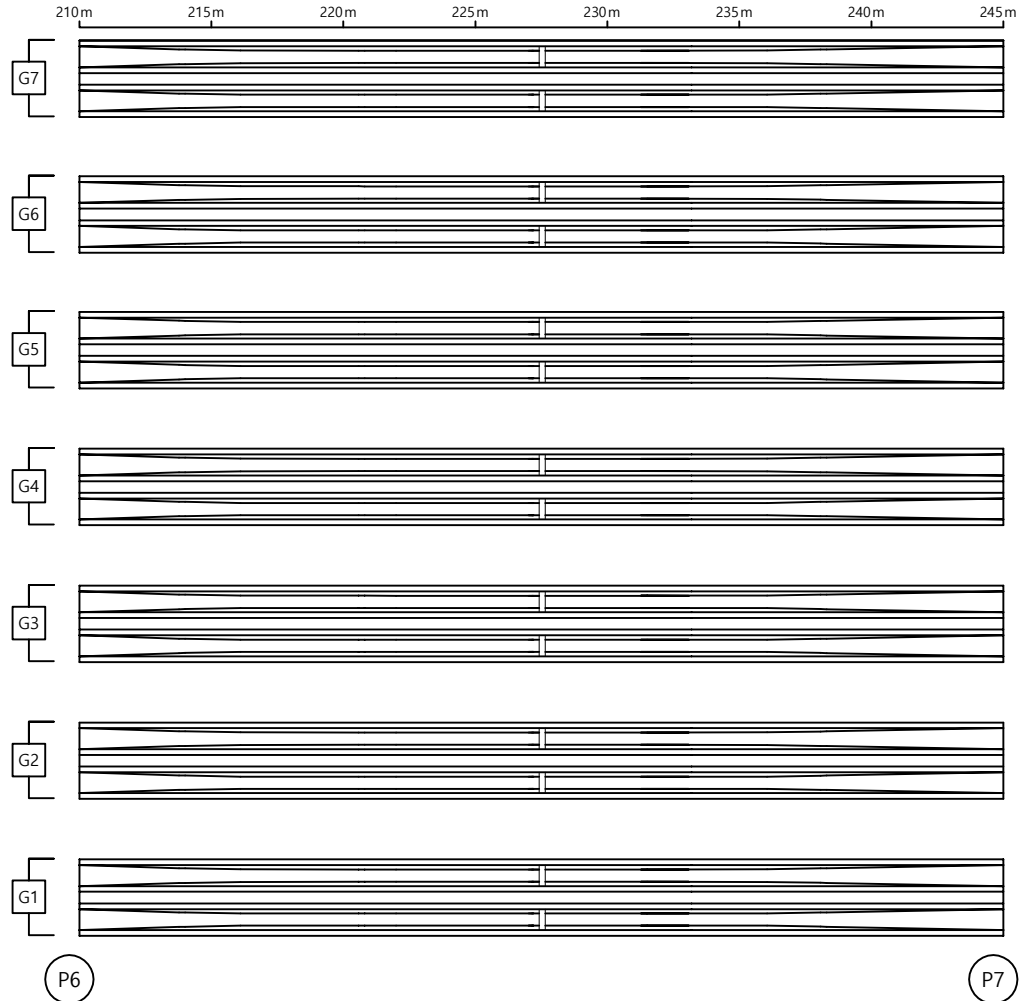

손 상 물 량 표

거더


S7

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

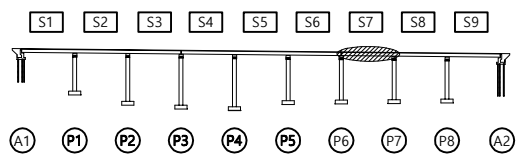

울 산
↑
부 산
↓

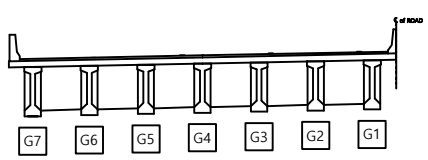

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

	관 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	관열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No.	029

대운천교(부산) 거더 S8

← 부 산

울 산 →

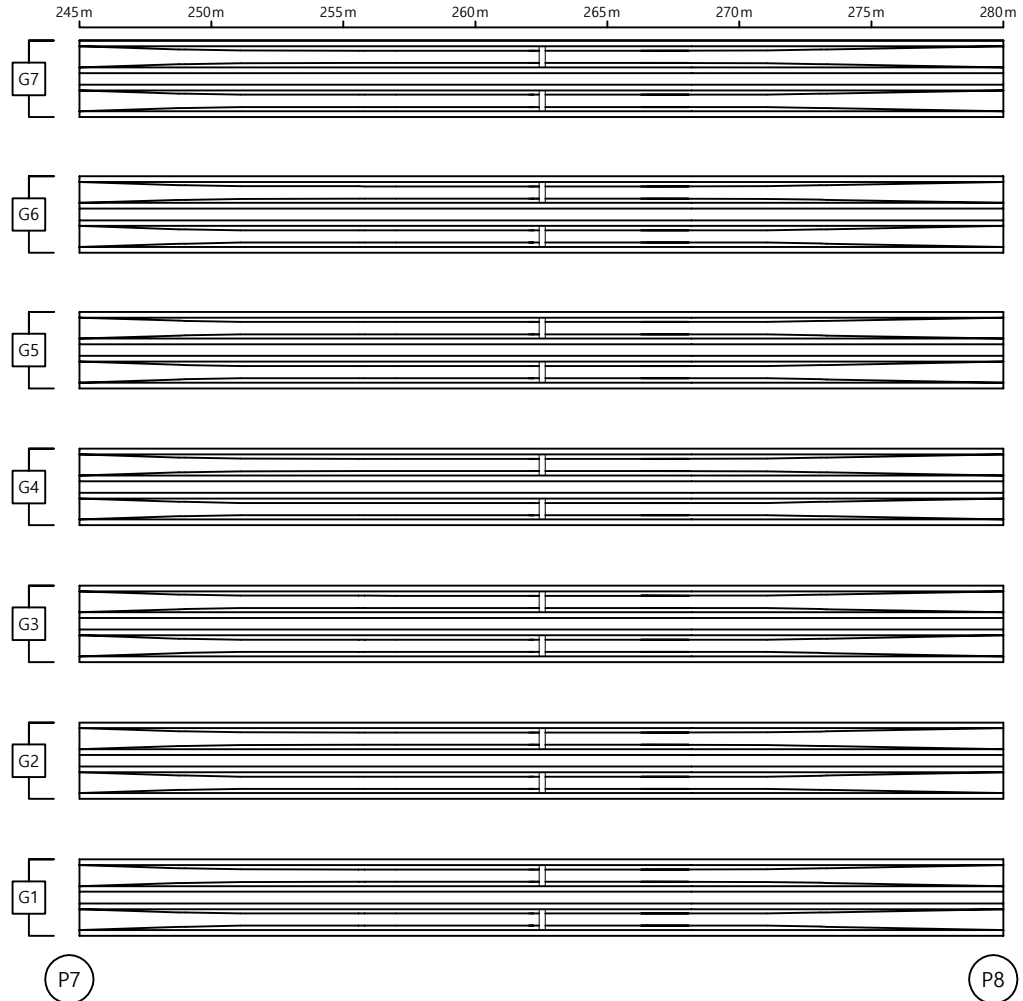



손 상 물 량 표

거더										
S8										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

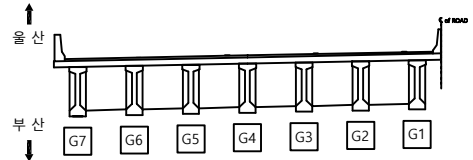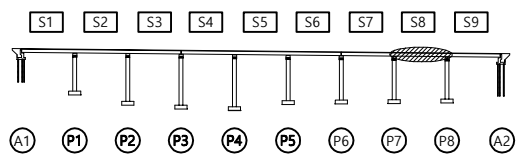

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

CW02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 030

대운천교(부산) 거더 S9

← 부 산

울 산 →

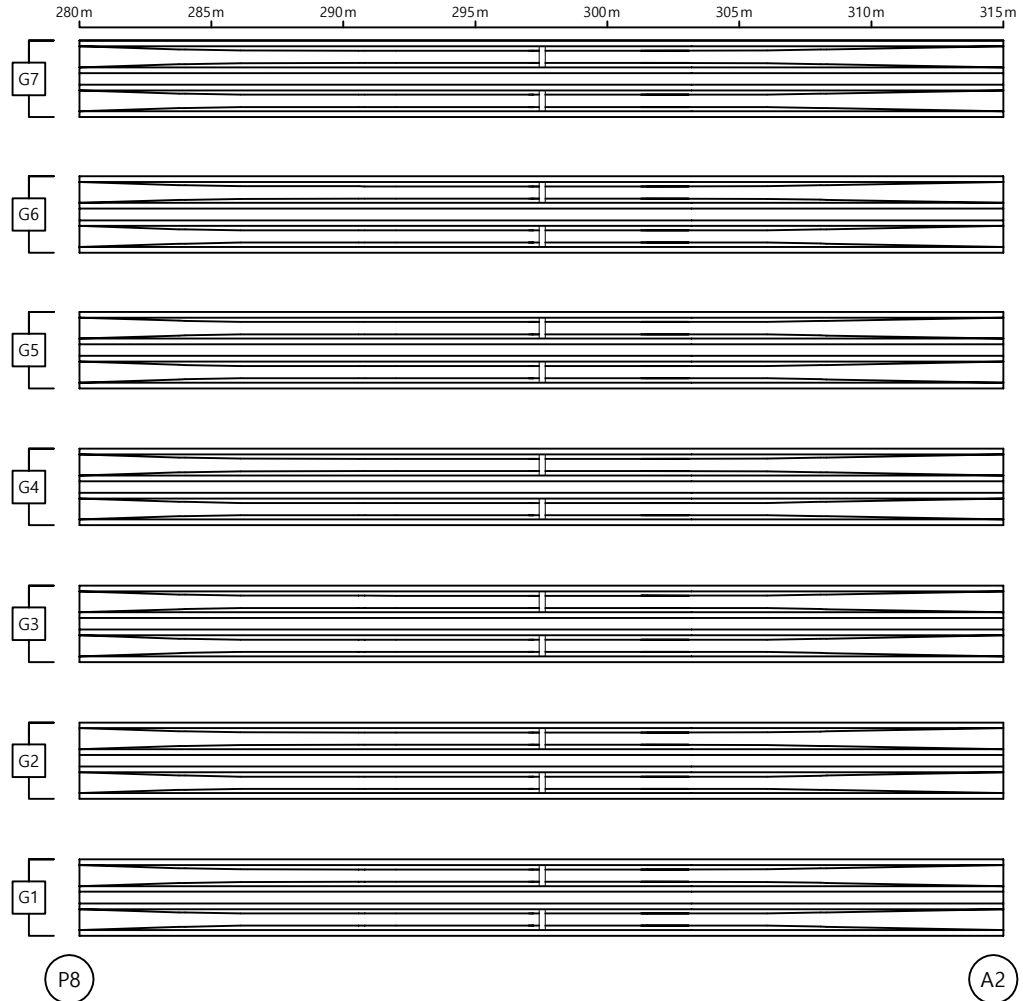



손 상 물 량 표

거더										
S9										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →

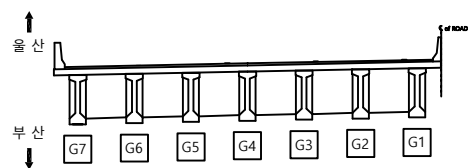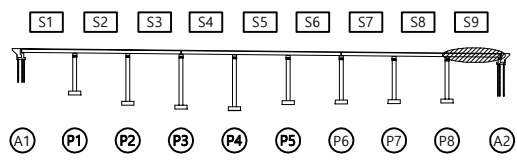

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례


콘 열	재료분리	부 식
콘열부백태	파손,박리	퇴 적
망상균열	누수,습윤	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸
No. 031		

5. 가 로 보

대운천교(부산) 가로보 S1

울 산 ↑

P1

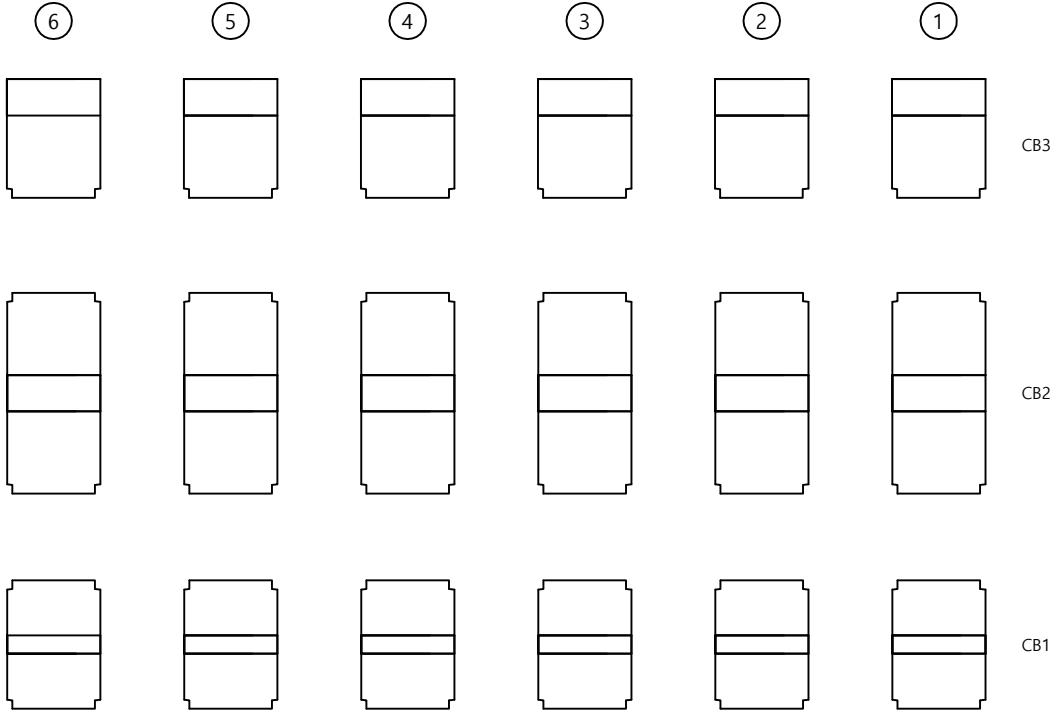



부 산 ↓

A1

손 상 물 량 표

가로보										
S1										
번호	선/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

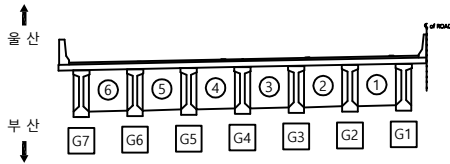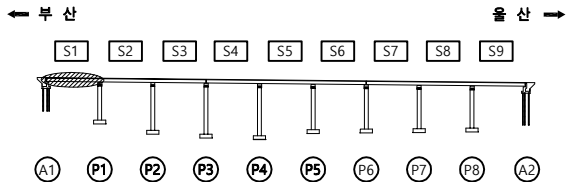

용역명 2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 032

대운천교(부산) 가로보 S2

울 산 ↑



P2

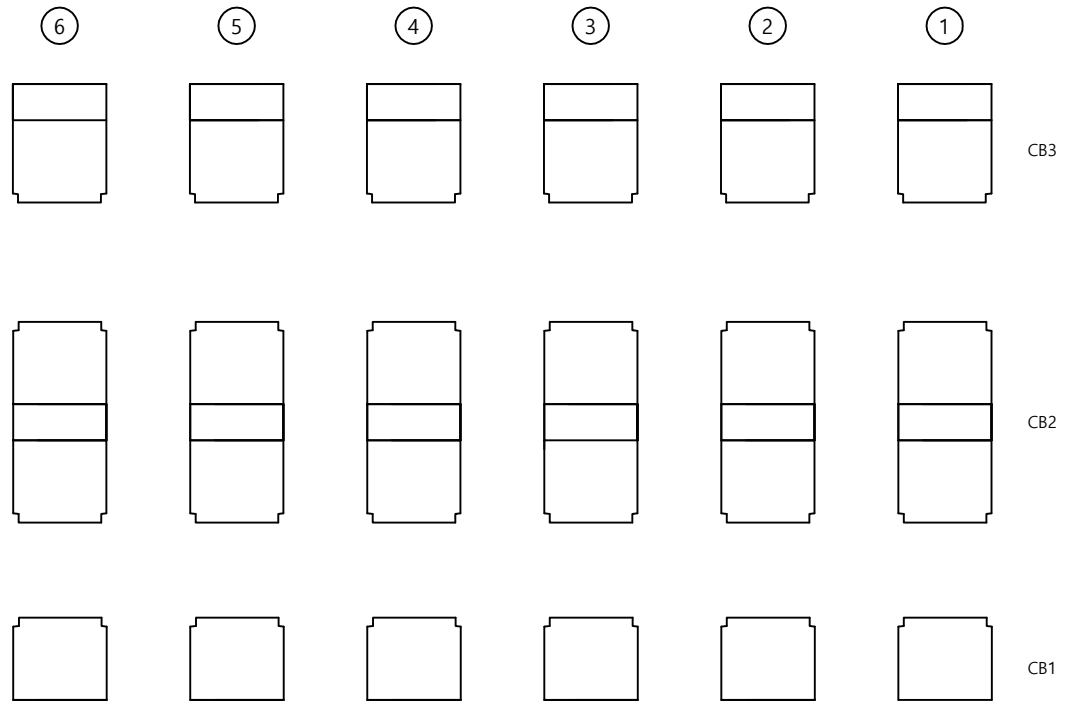

↓ 부 산

P1

K
E
Y
P
L
A
N

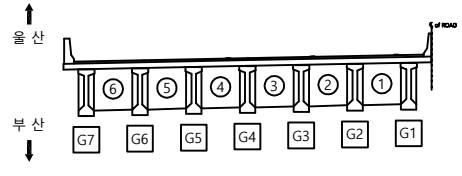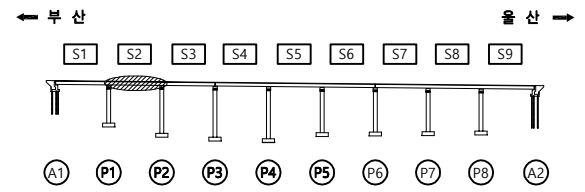

손 상 물 량 표


가로보										
S2										
번호	선/구	부재명	손 상 원 인	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개 소	단 위	물 량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	033

대운천교(부산) 가로보 S3

울 산

P3

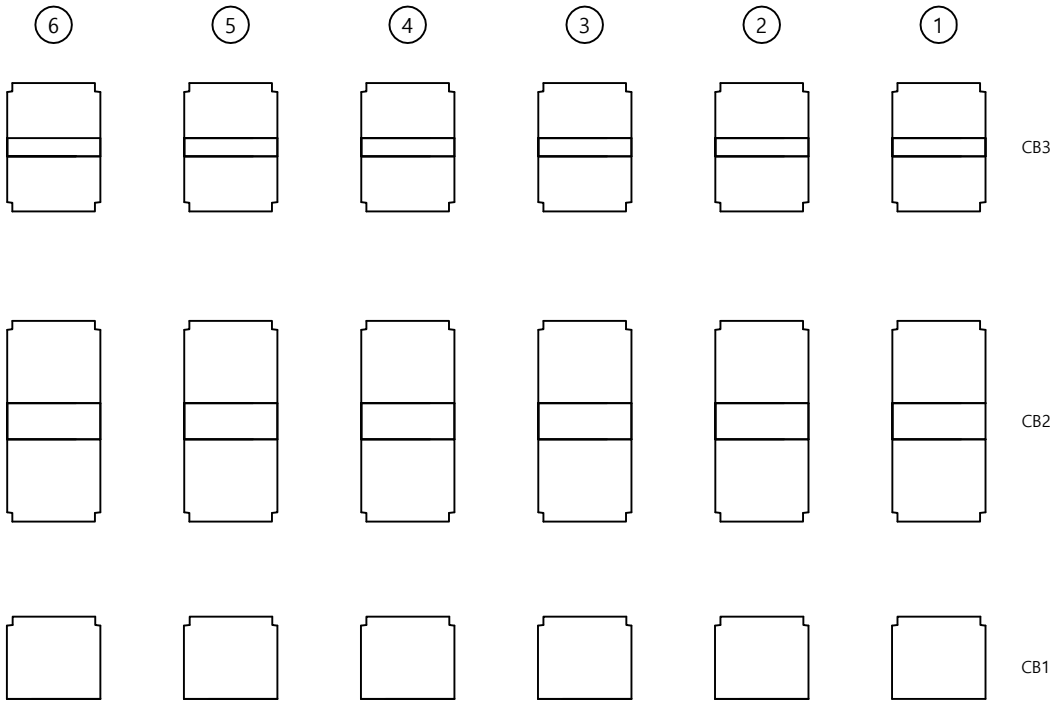



부 산

P2

손 상 물 량 표

가로보										
S3										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	수량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

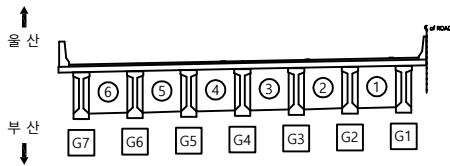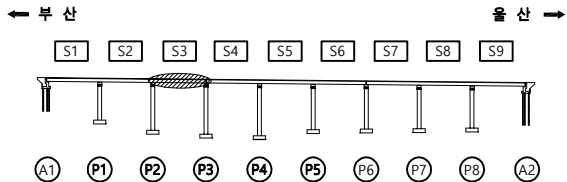

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

CW-02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	034

대운천교(부산) 가로보 S4

울 산

P4

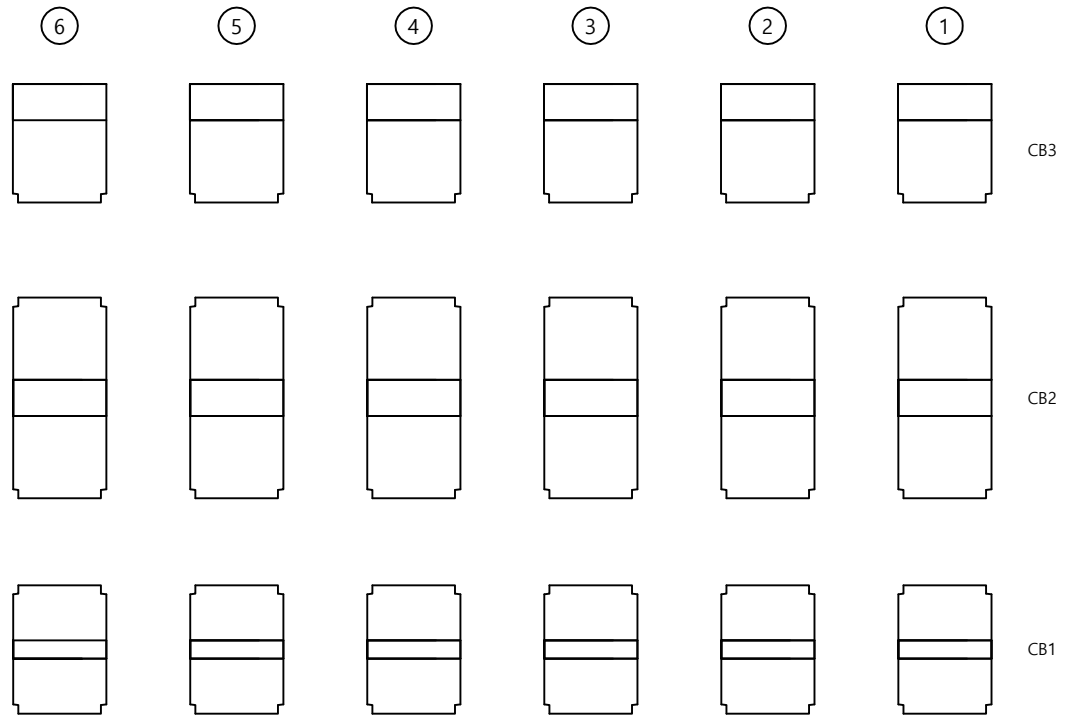



부 산

P3

손 상 물 량 표

가로보										
S4										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭 (mm)	깊이 (mm)	너비 (mm)	개소	단위	수량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

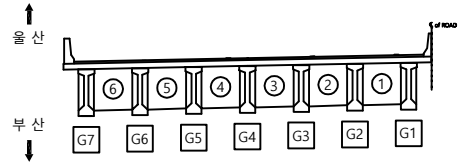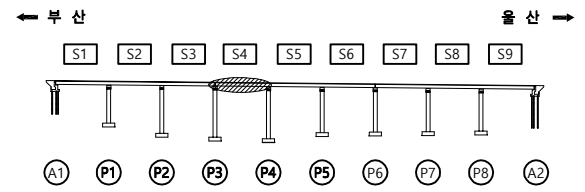


용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	035

대운천교(부산) 가로보 S5

울 산

P5

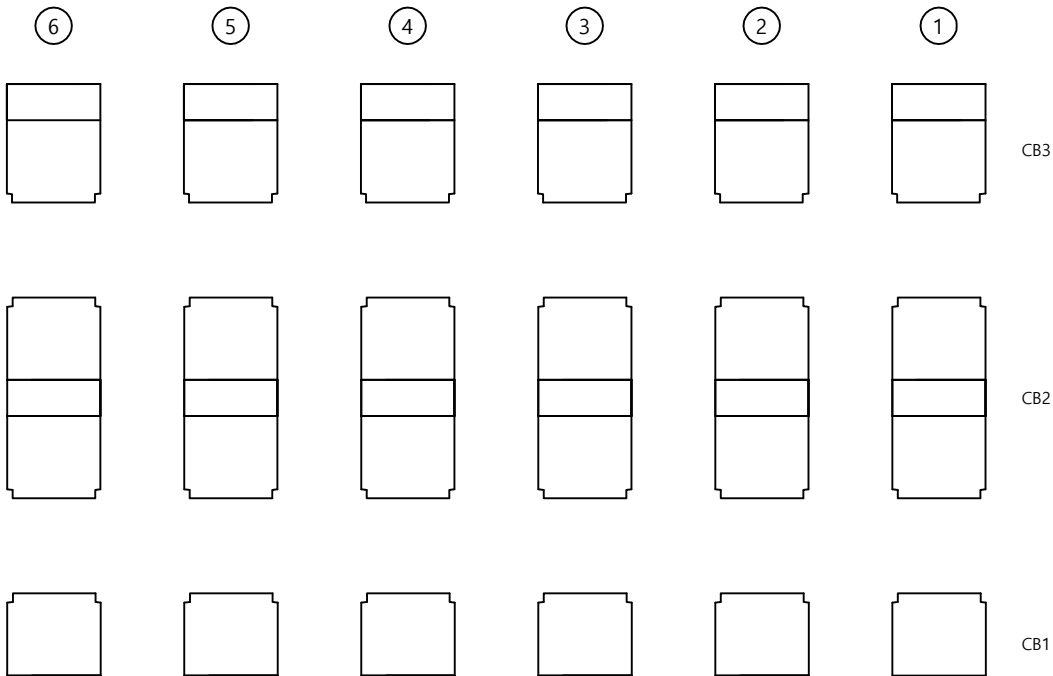



부 산

P4

손 상 물 량 표

가로보										
S5										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

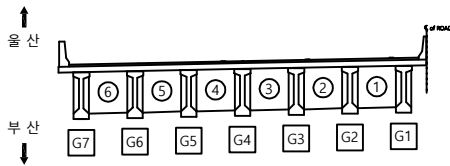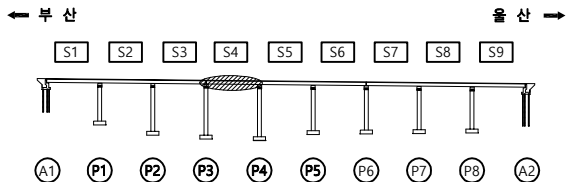

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

CW-02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	036

대운천교(부산) 가로보 S6

울 산

P6

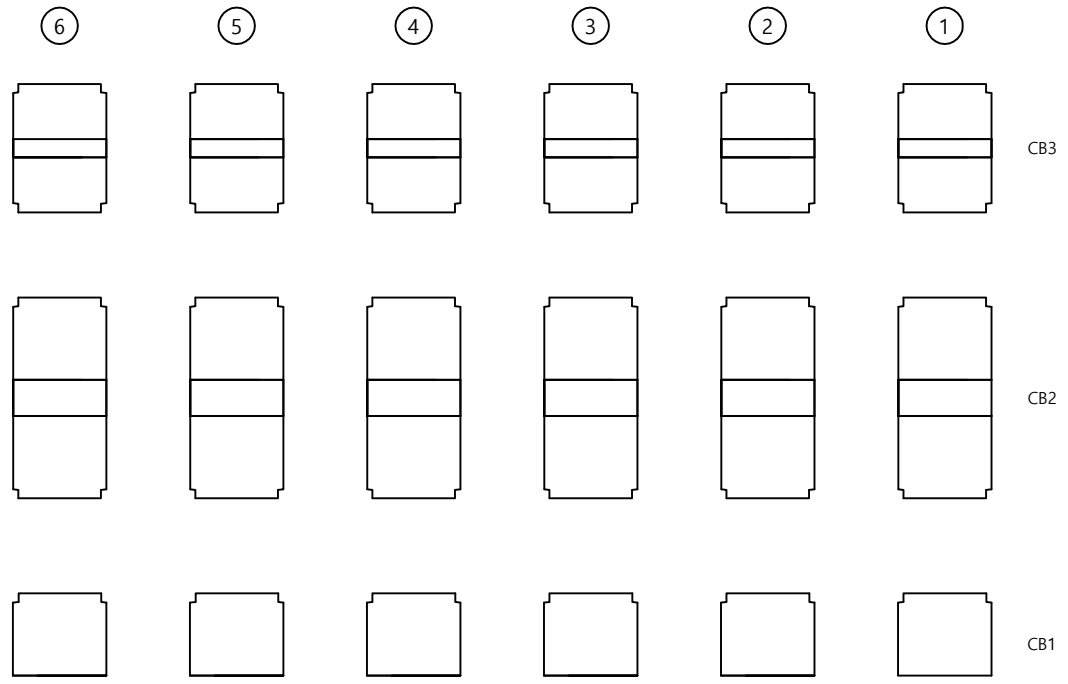



부 산

P5

손 상 물 량 표

가로보										
S6										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

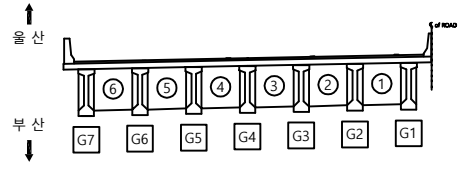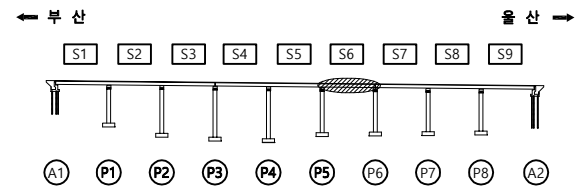


용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	037

대운천교(부산) 가로보 S7

울 산 ↑



P7

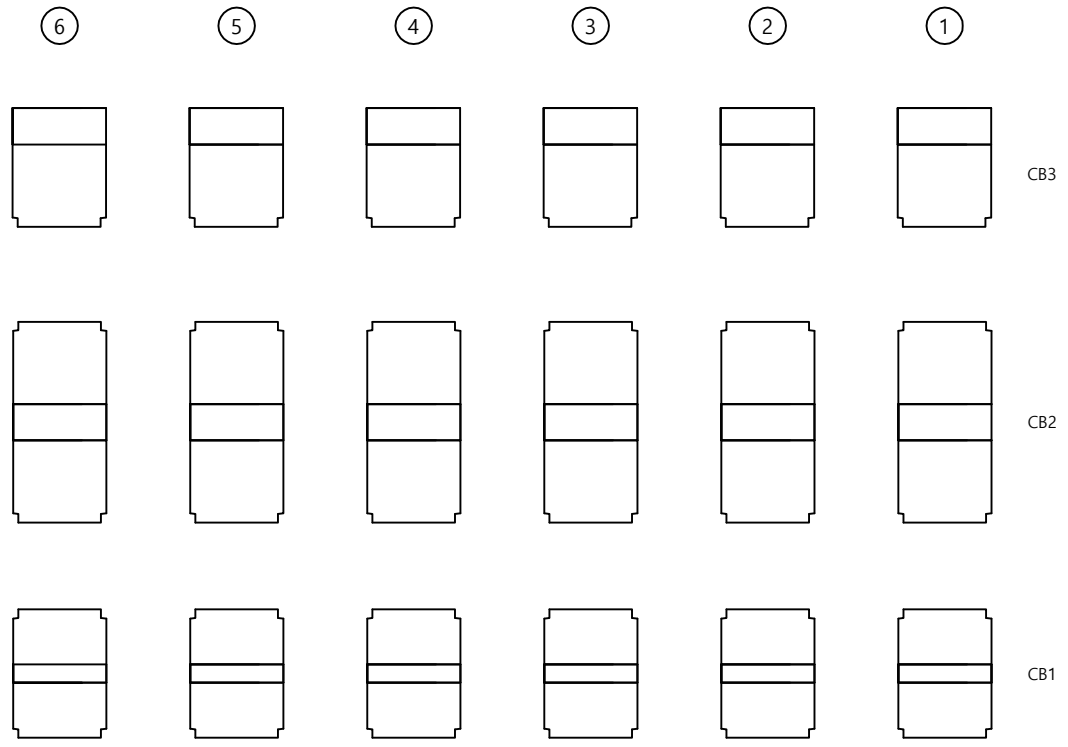

↓ 부 산

P6

K
E
Y
P
L
A
N

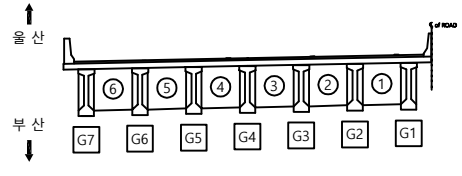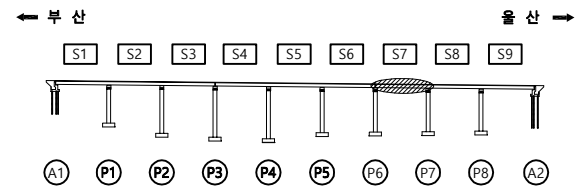

손 상 물 량 표

가로보
S7

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

CW02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
철근노출	소성변형	들뜸	No.	038

대운천교(부산) 가로보 S8

울 산 ↑

P8

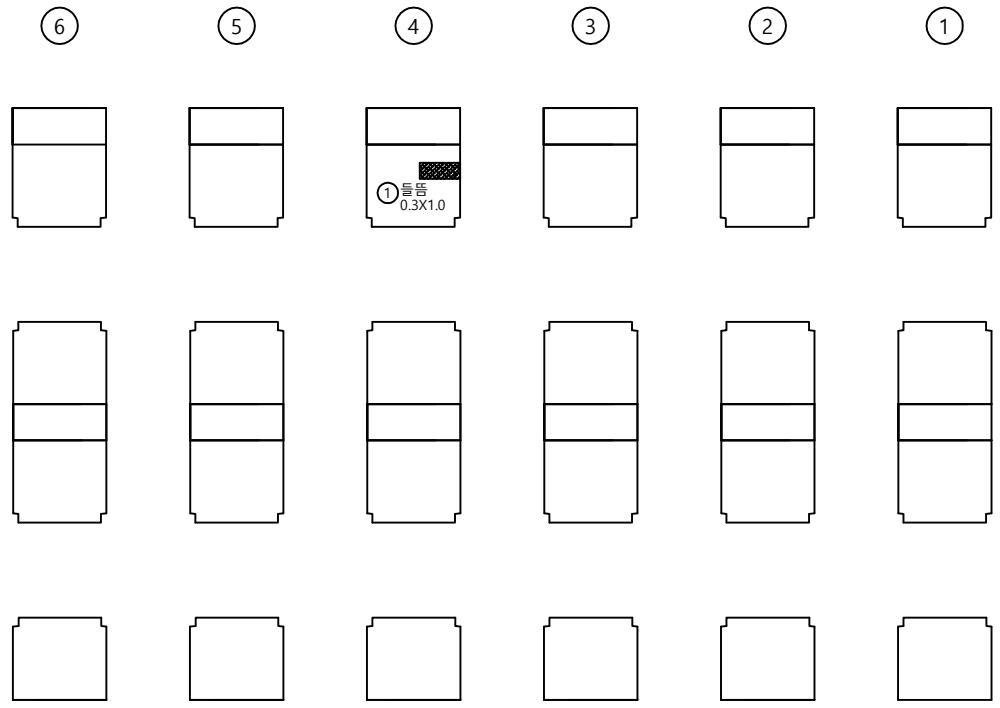

CB3

CB2

CB1



부 산 ↓

P7

손 상 물 량 표

가로보										
S8										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고	
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위		수량
1	구	가로보	층분리		0.3	1.0	1	m	0.30	들뜸
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

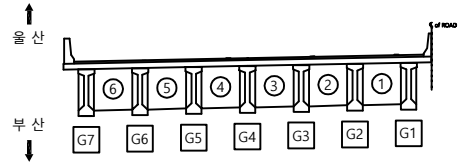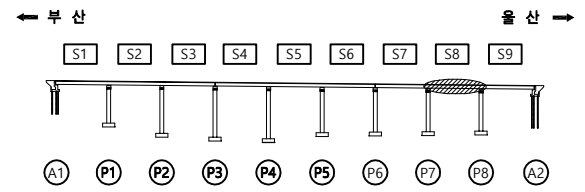


용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	039

대운천교(부산) 가로보 S9

울 산

A2

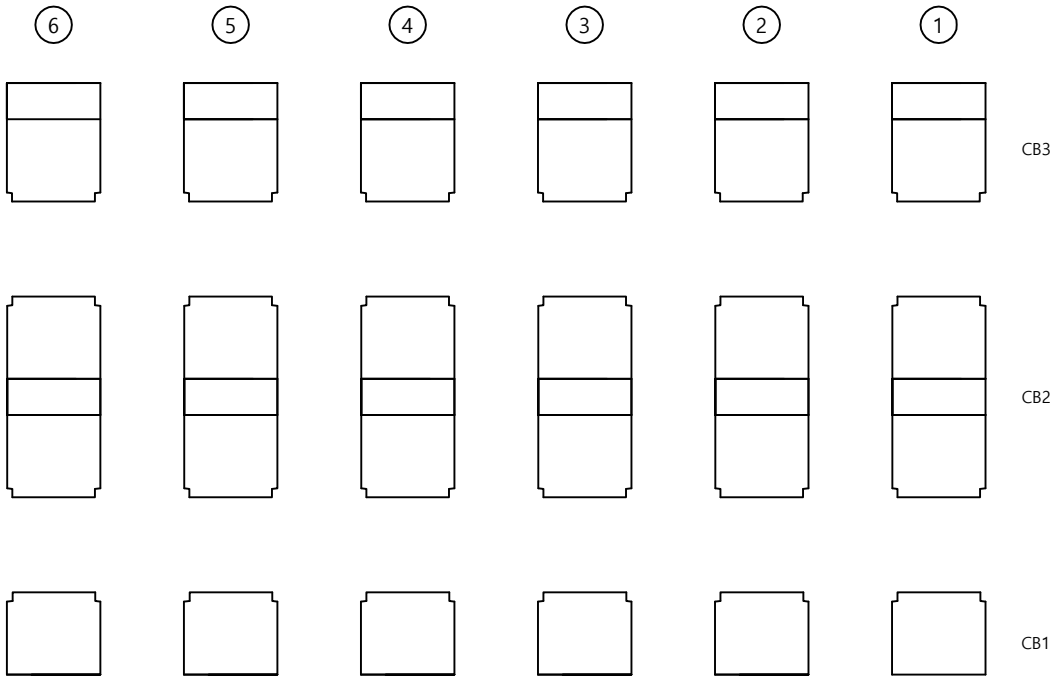



부 산

P8

손 상 물 량 표

가로보										
S9										
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

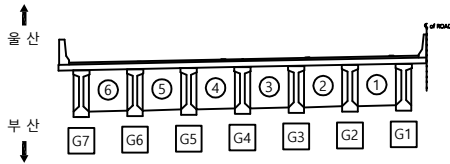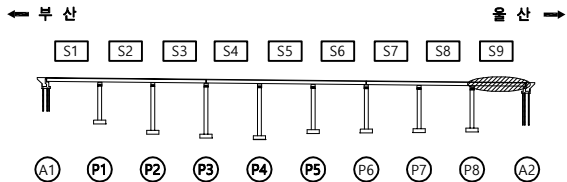

용
역
명




2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW-02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 040

6. 하 부 구 조



대운천교(부산) 교대 A1

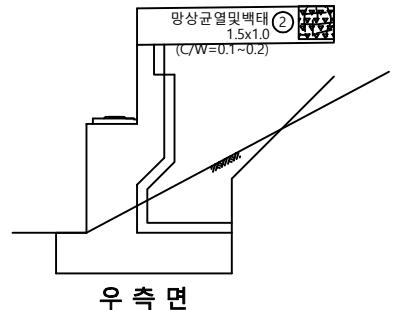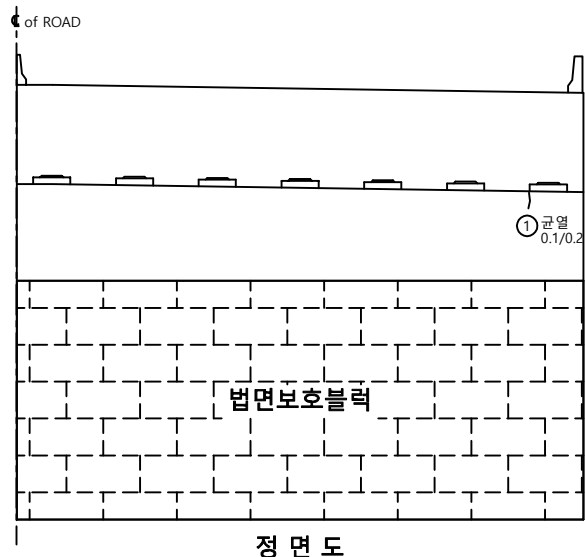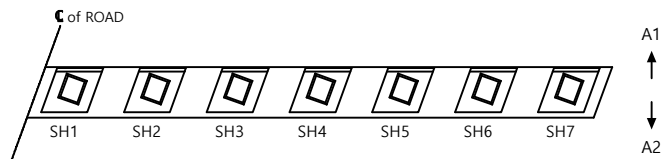

손 상 물 량 표

교대									
A1									
번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20
2	구	교대	망상균열	0.2	1.5	1.0	1	m ²	백태
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

K
E
Y
P
L
A
N

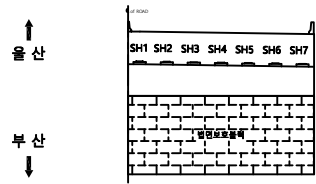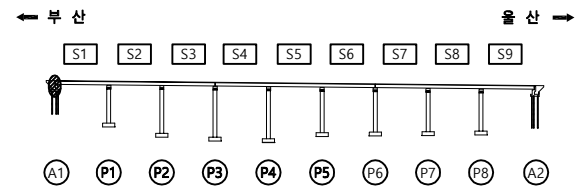

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범 례	CW-02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 041

대운천교(부산) 받침장치 A1


손 상 물 량 표

받침장치


A1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고	
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위		물량
1	신	교량받침	변형				1	EA	1.00	말림
2	신	교량받침	변형				1	EA	1.00	말림
3	신	교량받침	변형				1	EA	1.00	말림
4	신	교량받침	변형				4	EA	4.00	말림
5	구	교량받침	부식				4	EA	4.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


⑤ 받침부식
4EA

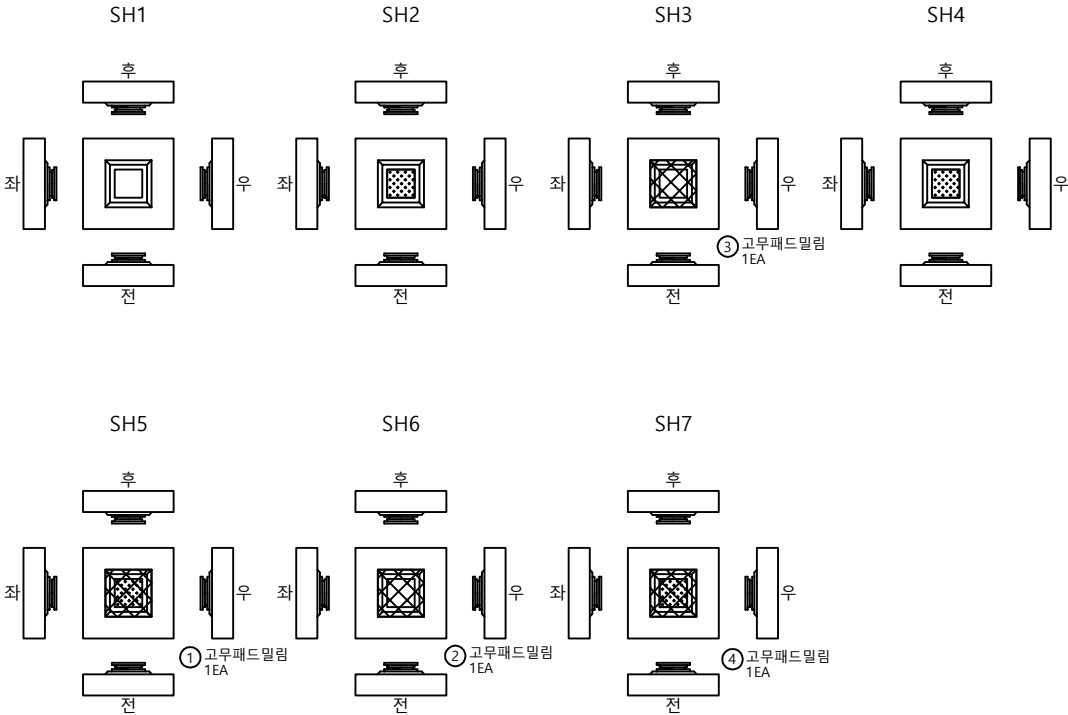

K
E
Y
P
L
A
N

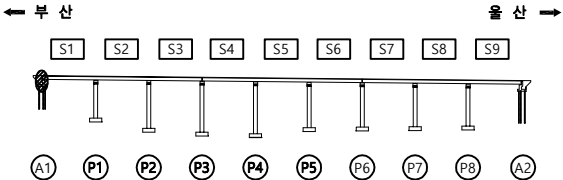

울
산
↑
부
산
↓

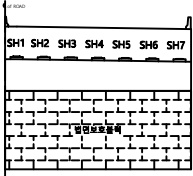

용
역
명


2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범 례	콘 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	콘열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 042


교각

P1


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		2	m	0.40
2	구	교각	표면열화		1.0	1.5	1	m²	1.50
3	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	m	0.60
4	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50
5	구	교각	표면열화		0.5	1.5	1	m²	0.75
6	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
7	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	m	0.60
8	구	교각	파손	0.1	0.1	0.1	2	m²	0.02
9	신	점검시설	변형		1.0		1	m	1.00
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

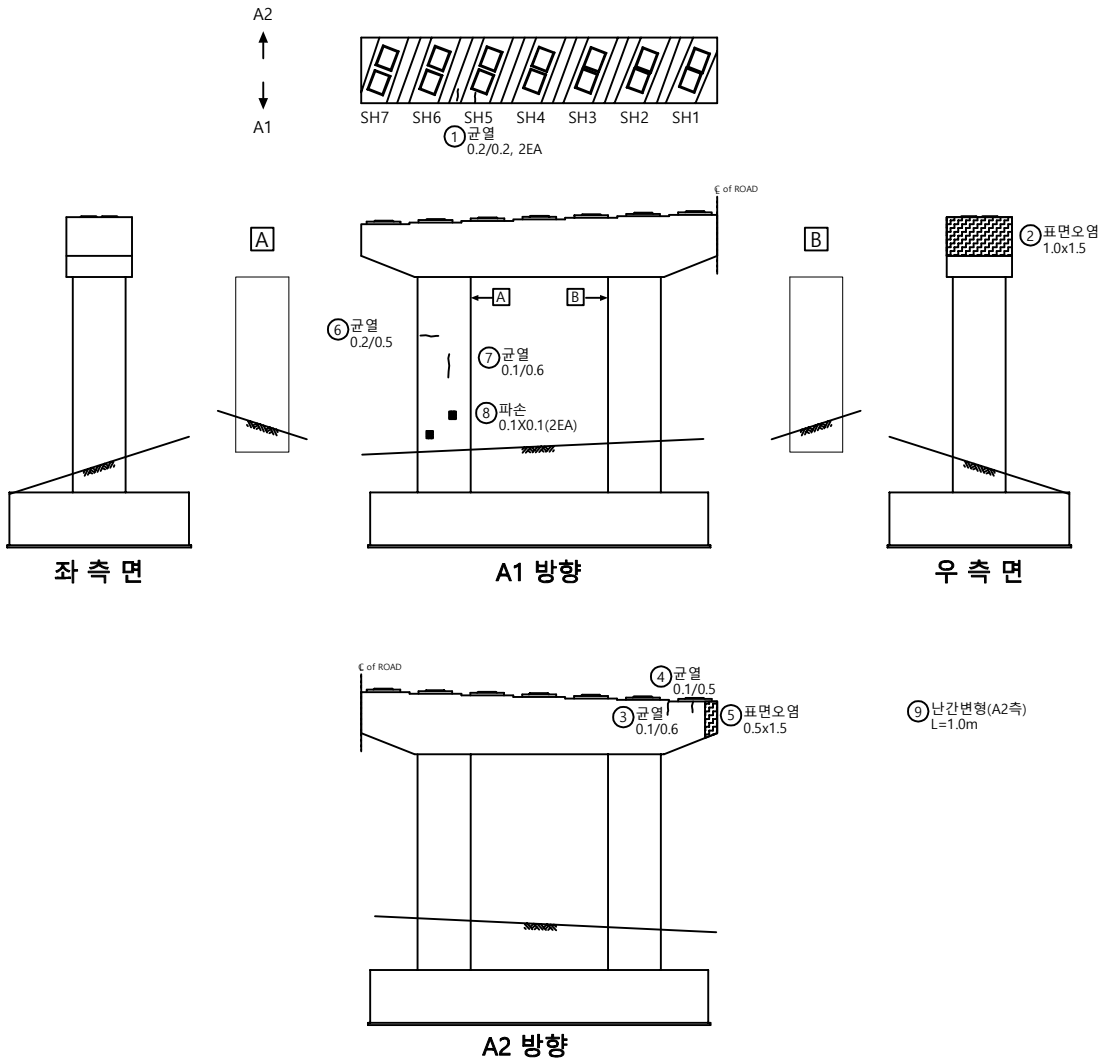

KEY
PLAN

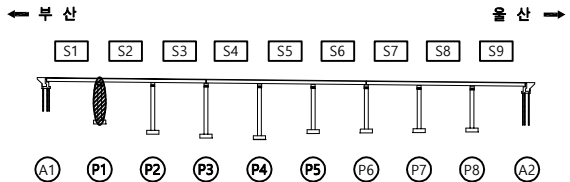

울산
부산

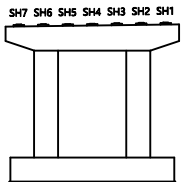

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 043


대운천교(부산) 받침장치 P1

손 상 물 량 표


받침장치

P1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	수량
1	구	교량판결	부식				1	EA	1.00
2	구	교량판결	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
3	구	교량판결	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

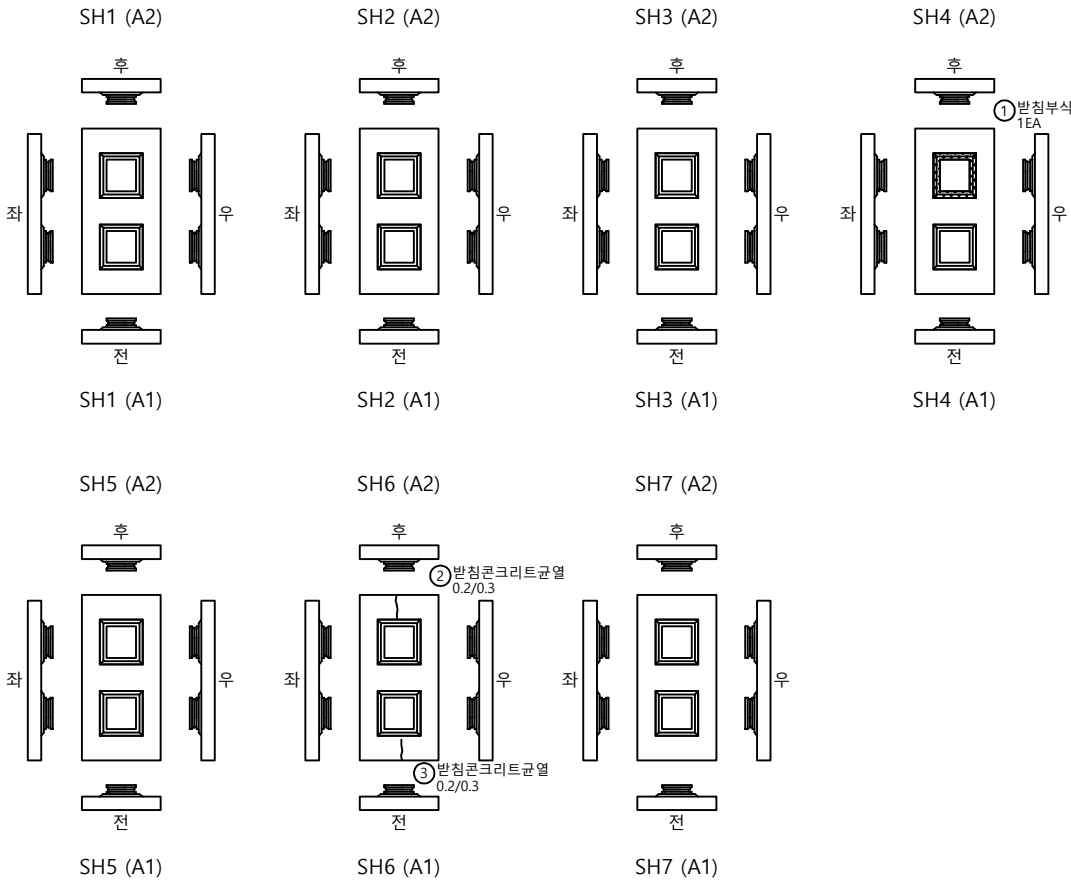


K
E
Y
P
L
A
N

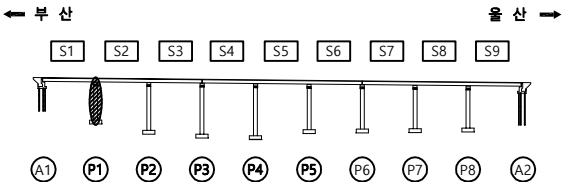

↑
울 산

↓
부 산

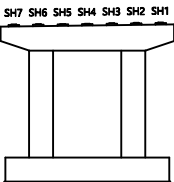

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수,습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 044

대운천교(부산) 교각 P2



손 상 물 량 표

교각


P2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교각	표면열화		1.0	1.5	1	m ²	1.50	
2	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	m	1.00	
3	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20	
4	구	교각	표면열화		0.5	1.5	1	m ²	0.75	
5	신	점검시선	변형		1.0		1	m	1.00	난간
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


A2
↑
↓
A1

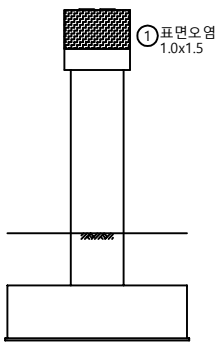


좌 측 면

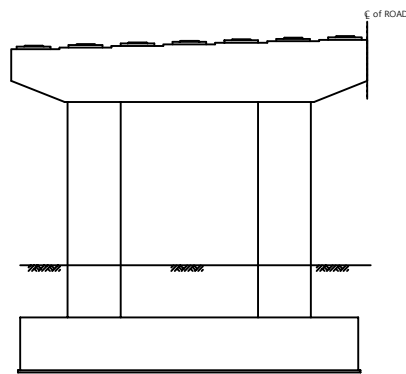

A1 방향

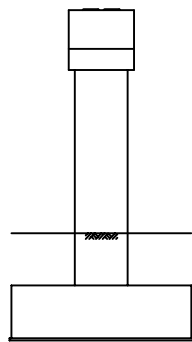


우 측 면

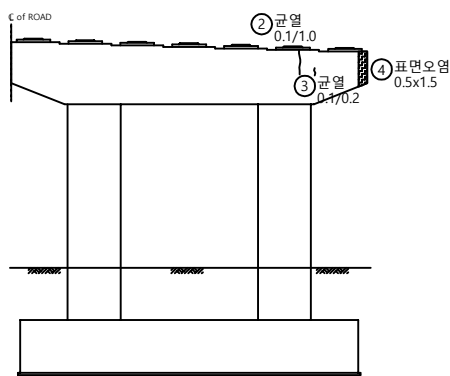


A2 방향

K
E
Y
P
L
A
N

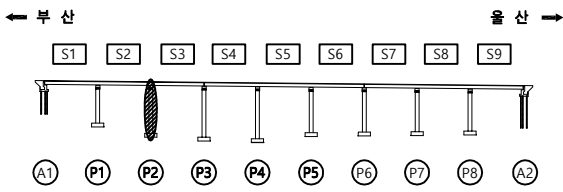

↑
울 산

↓
부 산

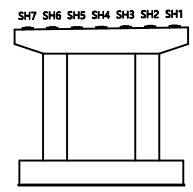

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

	CW 0.2 균 열		재료분리		오염, 변색		부 식
	균열부백태		파손, 박리		세 굴		퇴 적
	망상균열		누수, 습윤		백 태		기 타
	철근노출		소성변형		들 뜸	No. 045	


받침장치

P2


번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	선	교량판결	부식				1	EA	1.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

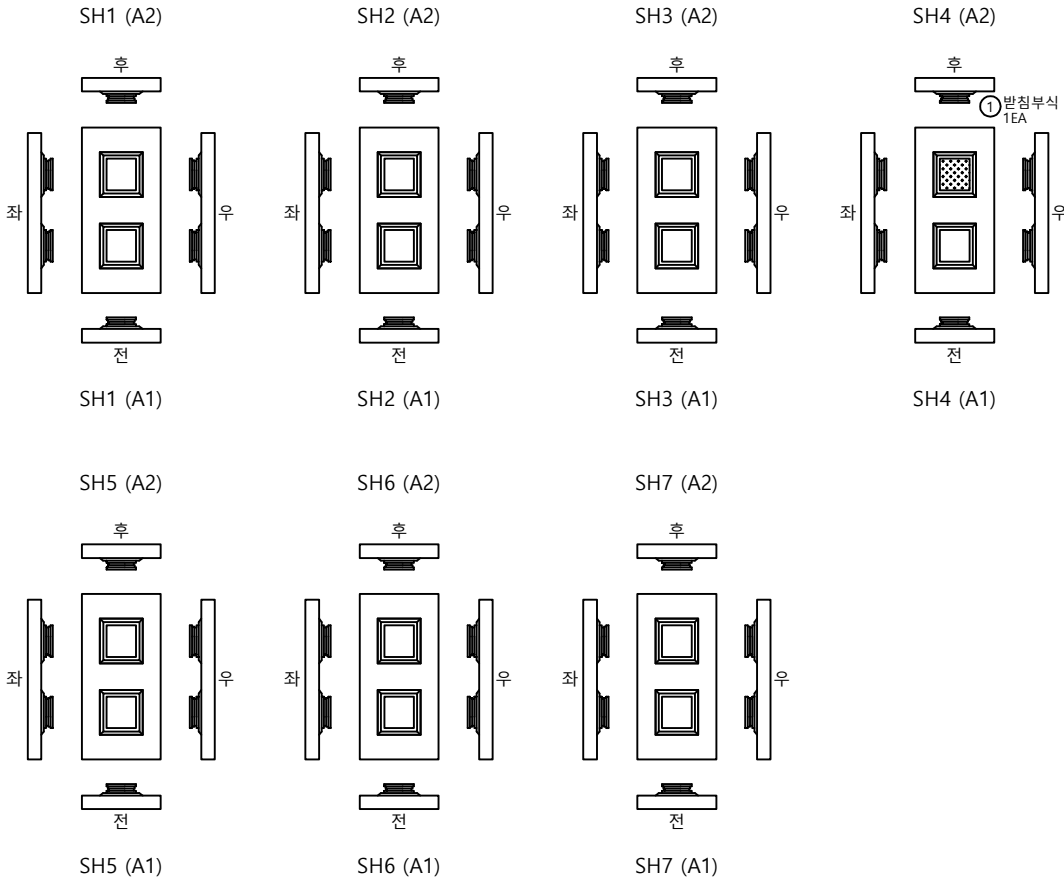

K
E
Y
P
L
A
N

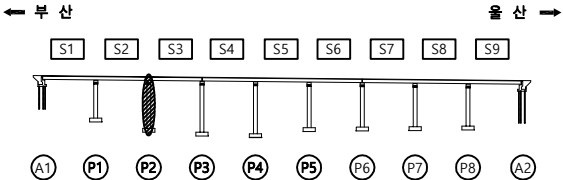

↑
울 산
↓
부 산

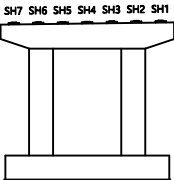


용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW.02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	046


대운천교(부산) 교각 P3

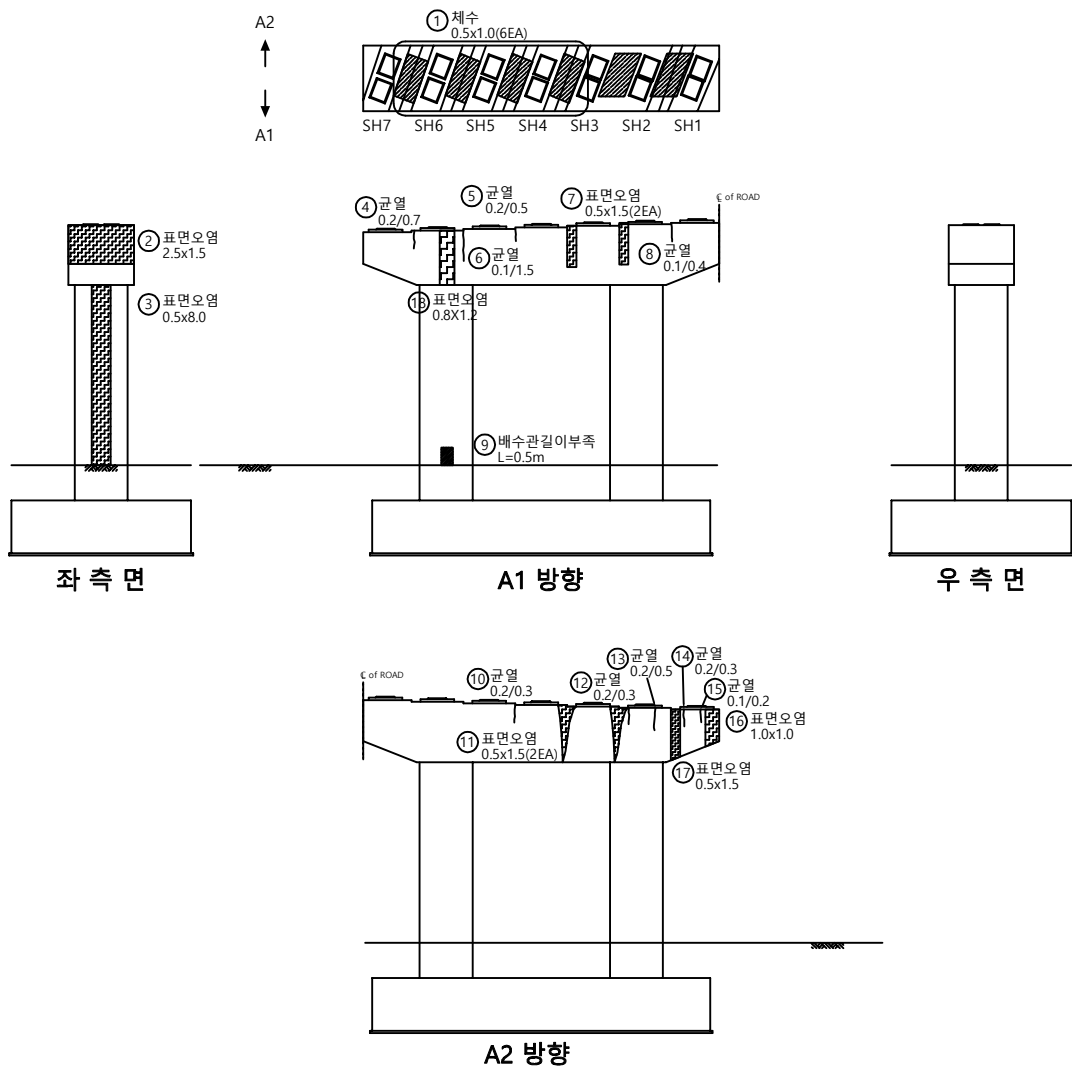


손상물량표

교각									
P3									
번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	채수		0.5	1.0	6	㎡	3.00
2	구	교각	표면열화		2.5	1.5	1	㎡	3.75
3	신	교각	표면열화		0.5	8.0	1	㎡	4.00
4	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	m	0.70
5	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
6	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	m	1.50
7	구	교각	표면열화		0.5	1.5	2	㎡	1.50
8	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40
9	구	배수시설	배수시설 불량		0.5		1	m	0.50 길이부족
10	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
11	구	교각	표면열화		0.5	1.5	2	㎡	1.50
12	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
13	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
14	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
15	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20
16	구	교각	표면열화		1.0	1.0	1	㎡	1.00
17	구	교각	표면열화		0.5	1.5	1	㎡	0.75
18	신	교각	표면열화		0.8	1.2	1	㎡	0.96
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY PLAN

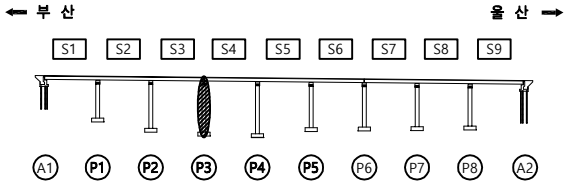


울산
부산

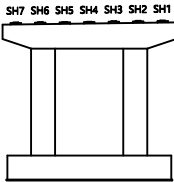

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	047

① 받침부식
11EA


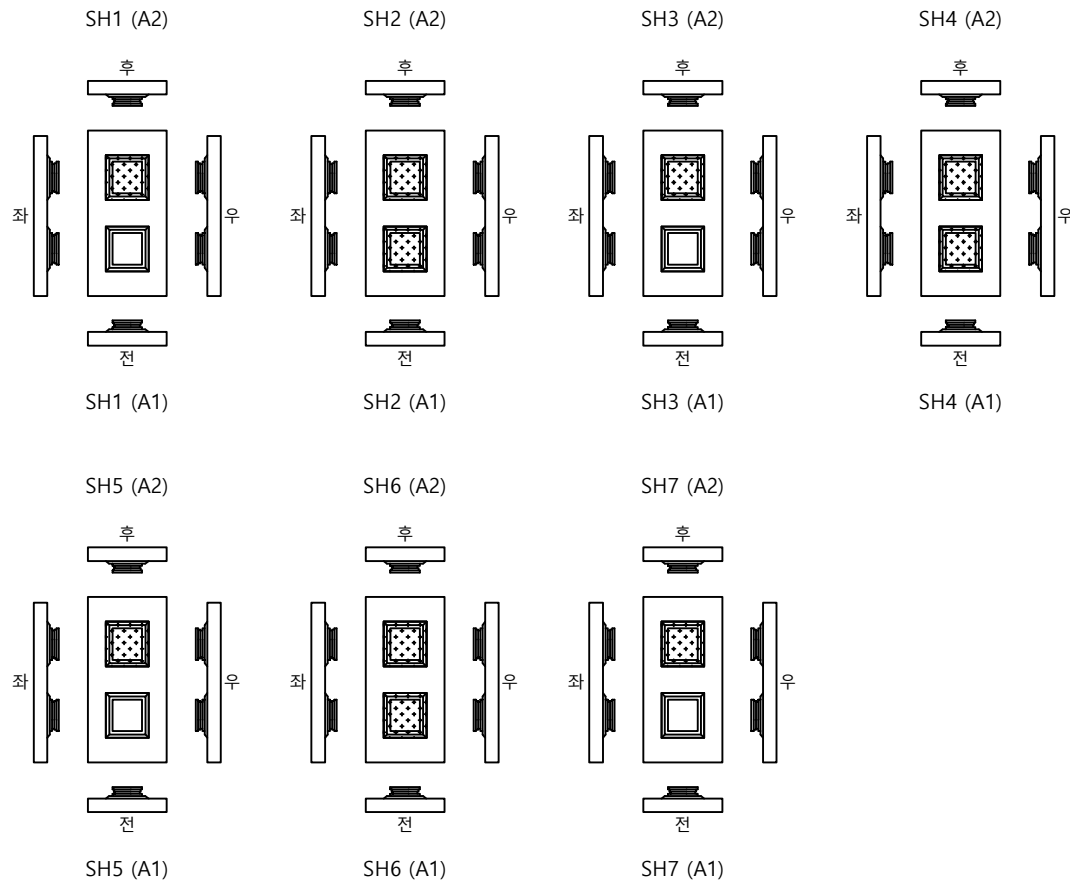


받침장치

P3

[illegible]

KEY PLAN

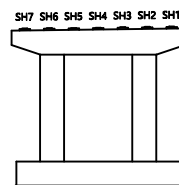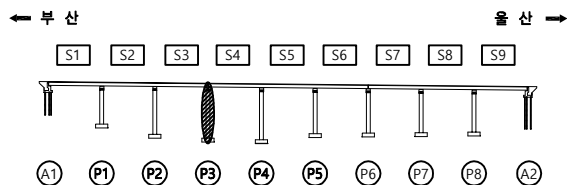


50 51 52

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범	례
---	---

 CW 0.2	 재료분리	 오염, 변색	 부식
 근열부백태	 파손, 박리	 세굴	 퇴적
 망상균열	 누수, 습윤	 백태	 기타
 철근노출	 소성변형	 들뜸	No. 048


대운천교(부산) 교각 P4

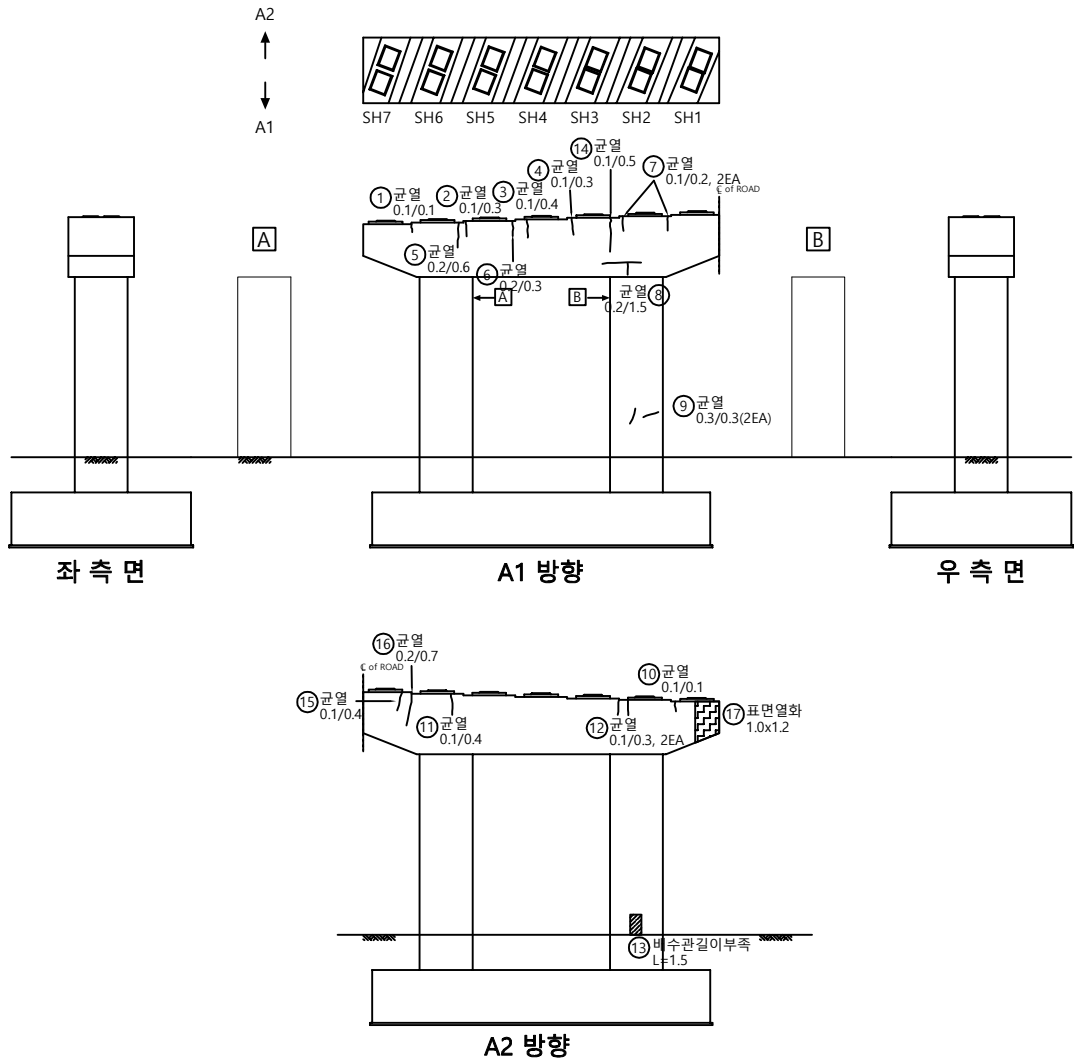


손상물량표

교각										
P4										
번호	신/구	부재명	손상 현 황	손상 규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	m	0.10	
2	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30	
3	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40	
4	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30	
5	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60	
6	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30	
7	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		2	m	0.40	
8	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	m	1.50	
9	구	교각	균열(0.3mm이상)	0.3	0.3		2	m	0.60	
10	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	m	0.10	
11	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40	
12	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		2	m	0.60	
13	구	배수시설	배수시설 불량		1.5		1	m	1.50	
14	신	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50	
15	신	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40	
16	신	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	m	0.70	
17	신	교각	균열(0.3mm미만)	1.0	1.2		1	m	1.20	
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN

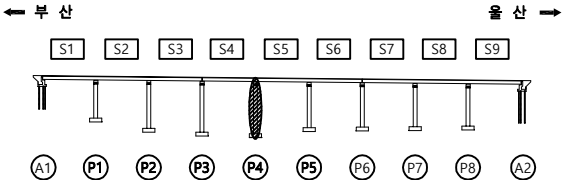

울산
부산

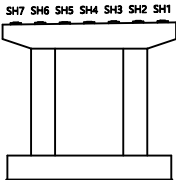

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 049


받침장치

P4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	신	교경본철	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		8	m	1.60	물탈
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

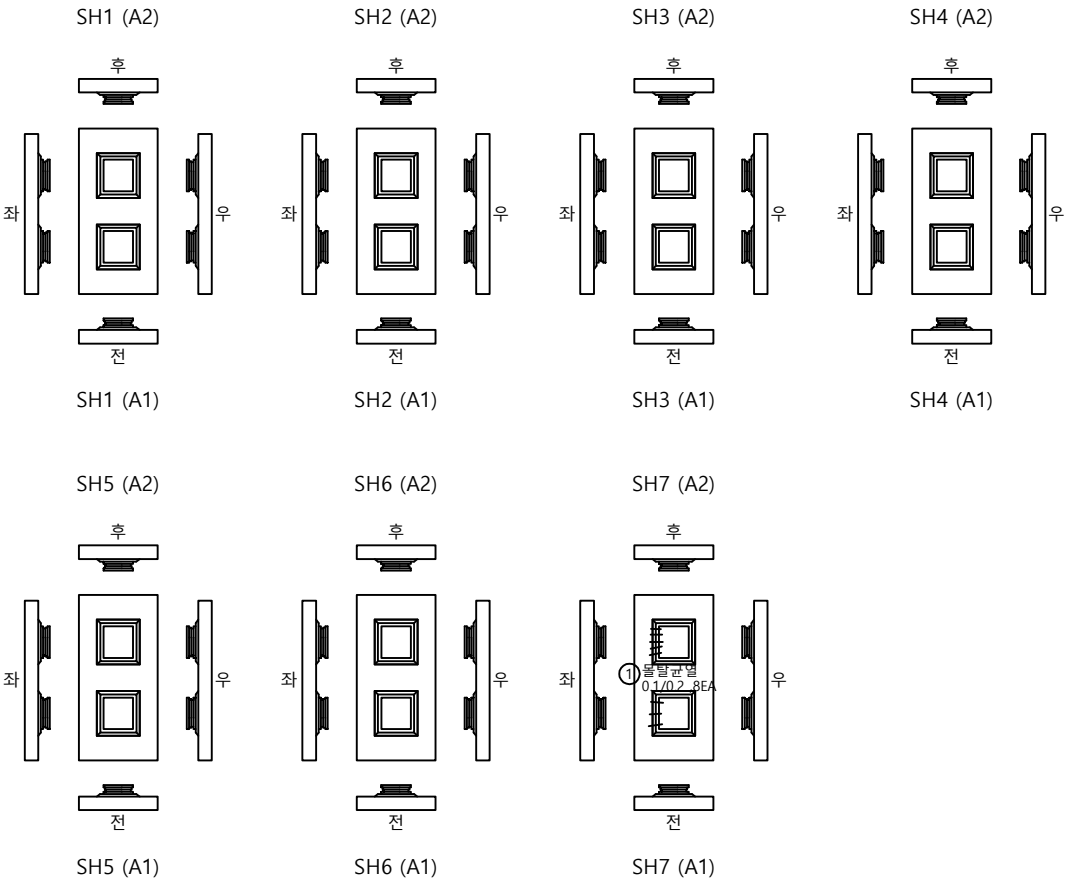


K
E
Y
P
L
A
N

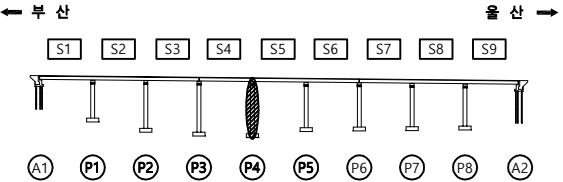

↑
울 산

↓
부 산

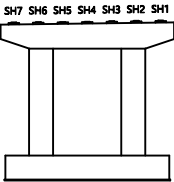

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

CW02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손,박리	파손,박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸		No. 050

대운천교(부산) 교각 P5





손 상 물 량 표

교각

P5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20	
2	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40	
3	구	교각	망상균열		1.3	2.0	1	㎡	2.60	
4	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
5	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40	
6	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30	
7	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		2	m	0.40	
8	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20	
9	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	m	0.60	
10	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30	
11	신	교각	파손		0.1	0.1	3	㎡	0.03	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

A2
↑
↓
A1

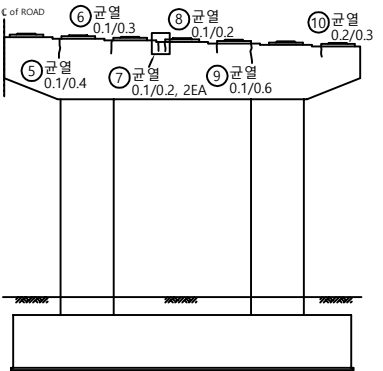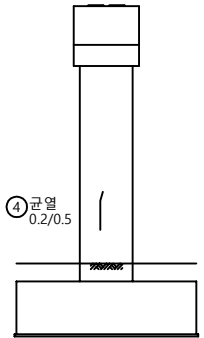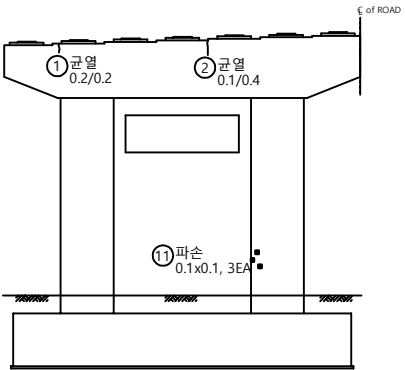


좌 측 면

A1 방향


우 측 면

A2 방향

K
E
Y
P
L
A
N

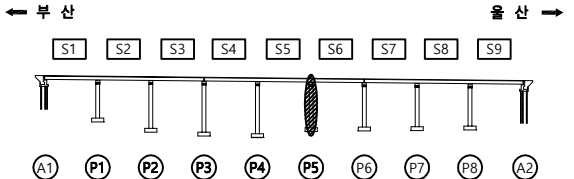

↑
울산
↓
부산

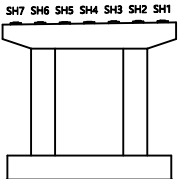

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	051


받침장치

P5

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	m	0.10	
2	신	교량받침	부식				1	EA	1.00	
3	신	교량받침	변형				1	EA	1.00	스토퍼
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

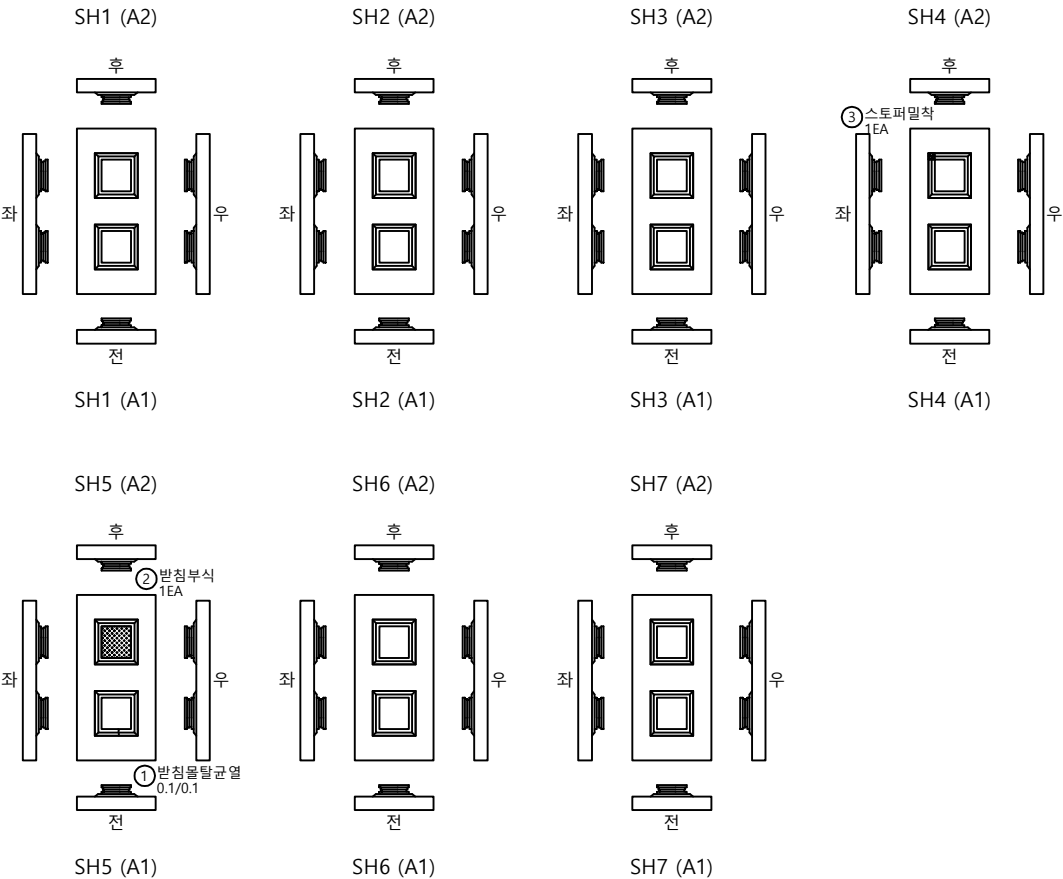


K
E
Y
P
L
A
N

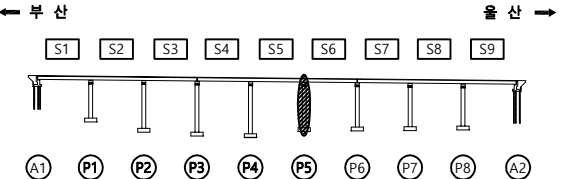

↑
울 산

부 산
↓

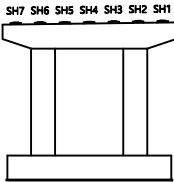


용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW.02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	052


교각

P6


번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	채수		2.0	0.5	2	m ²	2.00
2	구	교각	채수		0.5	0.5	1	m ²	0.25
3	구	교각	표면열화		2.5	2.0	1	m ²	5.00
4	구	교각	균열(0.3mm이하)	0.1	0.2		1	m	0.20
5	구	교각	표면열화		0.0	2.0	2	m ²	0.00
6	구	교각	균열(0.3mm이하)	0.2	0.5		1	m	0.50
7	구	교각	표면열화		0.1	1.5	2	m ²	0.30
8	구	교각	균열(0.3mm이하)	0.2	0.7		1	m	0.70
9	구	교각	표면열화		1.0	1.0	1	m ²	1.00
10	구	교각	파손		0.2	0.2	2	m ²	0.08
11	구	배수시설	배수시설 불량		3.0		1	m	3.00
12	신	교각	표면열화		1.0	8.0	1	m ²	8.00
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

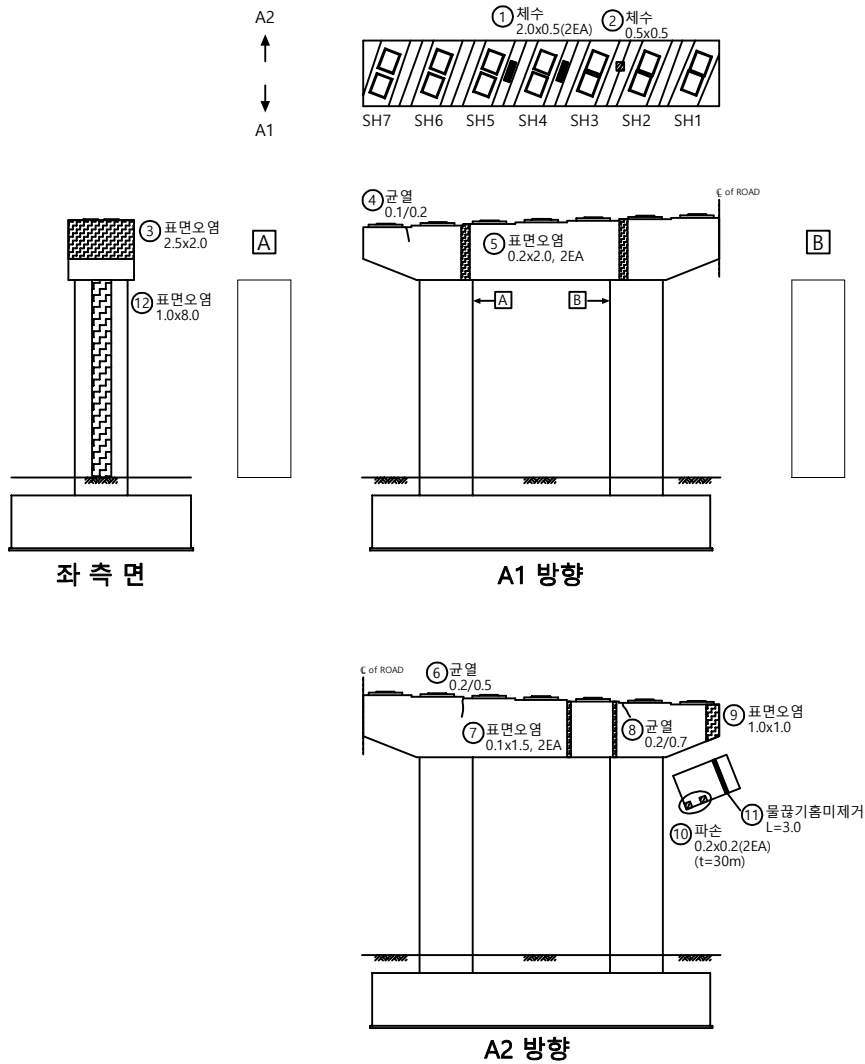

KEY
PLAN

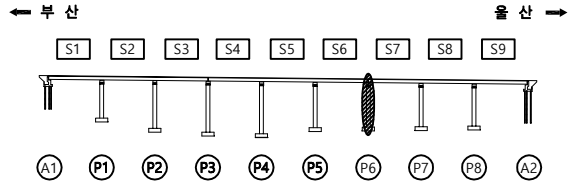

울산
부산

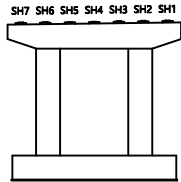


용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범례	① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 053

대운천교(부산) 받침장치 P6

④ 받침부식
11EA

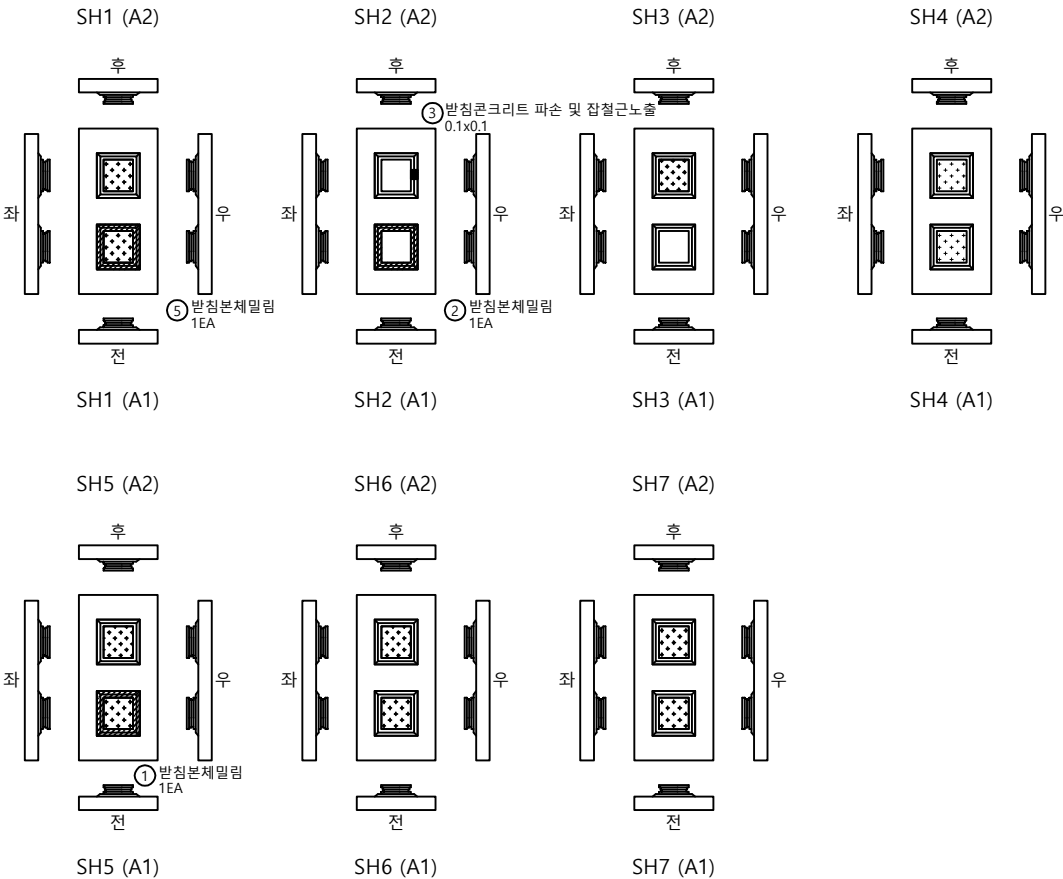


손 상 물 량 표

받침장치

P6


번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	변형				1	EA	1.00	밀림
2	구	교량받침	변형				1	EA	1.00	밀림
3	구	교량받침	파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01	콘크리트
4	구	교량받침	부식				11	EA	11.00	
5	신	교량받침	변형				1	EA	1.00	밀림
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N

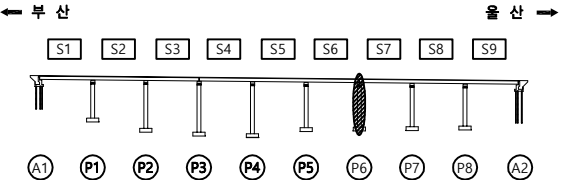

↑
울 산

부 산
↓

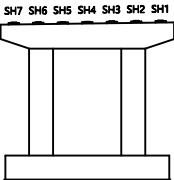

용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

☐ CW02	균 열	▨ 재료분리	▨ 오염, 변색	▨ 부 식
▨ 균열부백태		▨ 파손,박리	▨ 세 굴	▨ 퇴 적
▨ 망상균열		▨ 누수,습윤	▨ 백 태	▨ 기 타
▨ 철근노출		▨ 소성변형	▨ 들 뜸	No. 054

교각


P7

번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30
2	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30
3	구	교각	망상균열		1.0	1.0	1	m ²	1.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

A2



A1




SH7 SH6 SH5 SH4 SH3 SH2 SH1


C of ROAD

A


B

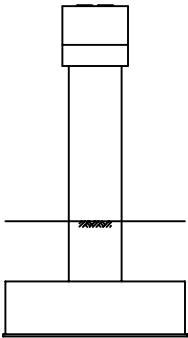

좌 측 면

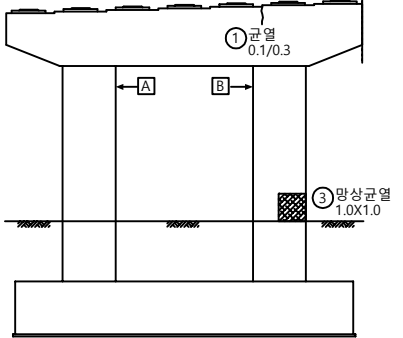


A1 방향

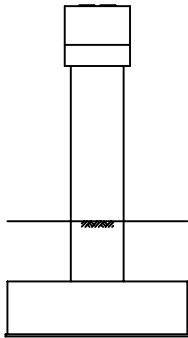


우 측 면

C of ROAD

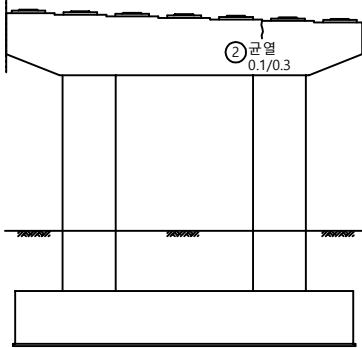


A2 방향

K
E
Y
P
L
A
N

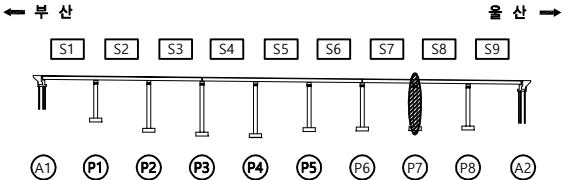

울산
↑

부산
↓

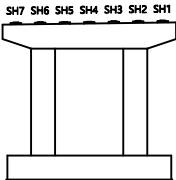

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역


범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 055


받침장치

P7

번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

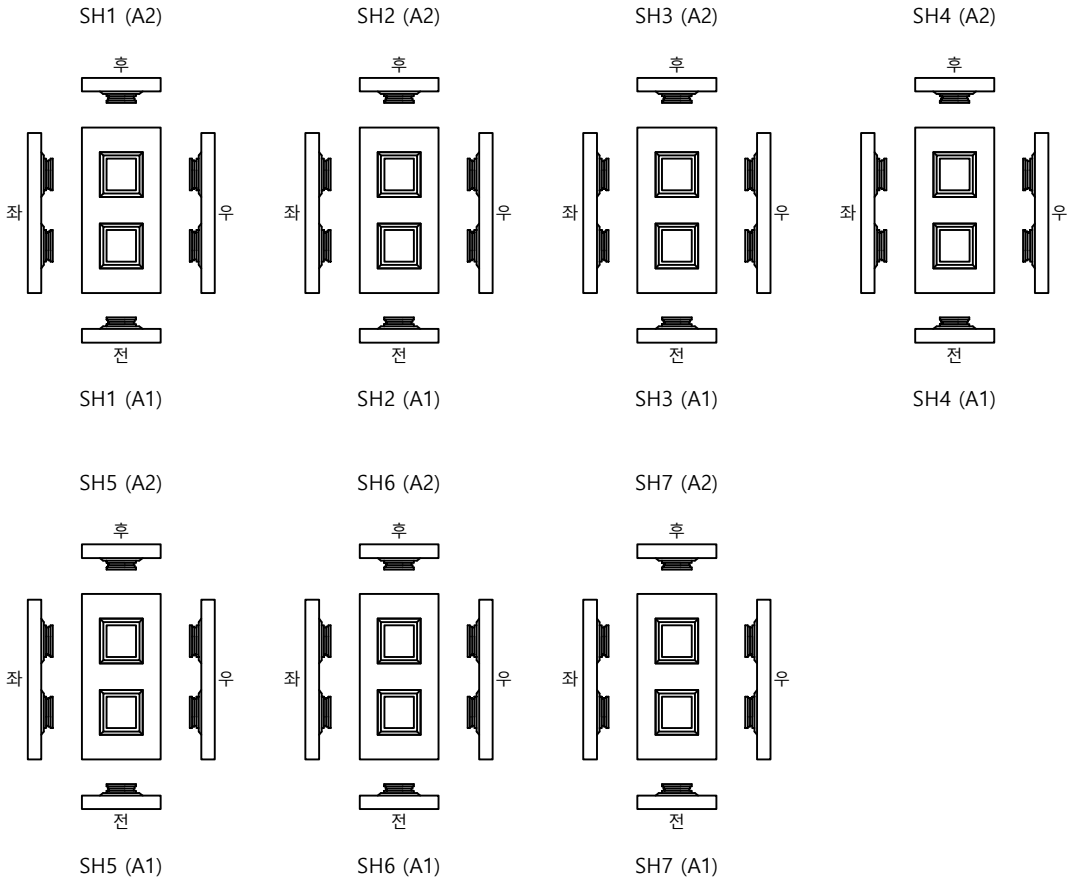


K
E
Y
P
L
A
N

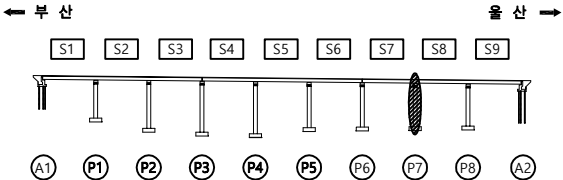

↑
울 산

부 산
↓

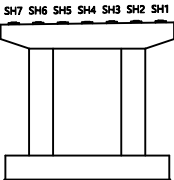

용 역 명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역



범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타
	철근노출	소성변형	들뜸	No. 056

교각



P8

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40
2	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		2	m	0.80
3	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8		1	m	0.80
4	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30
5	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	m	0.40
6	신	교각	망상균열		4.0	1.5	1	m	6.00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

A2
↑
↓
A1

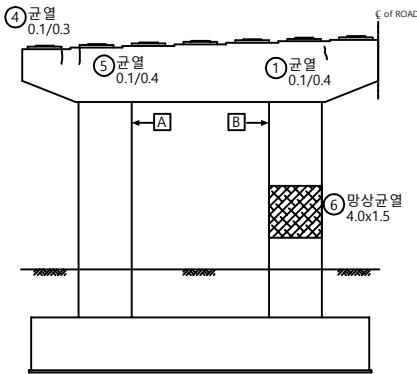


B

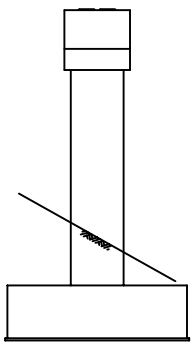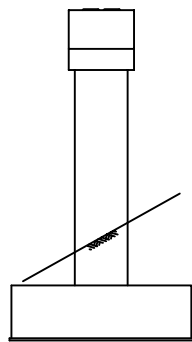

좌측면


A1 방향

우측면

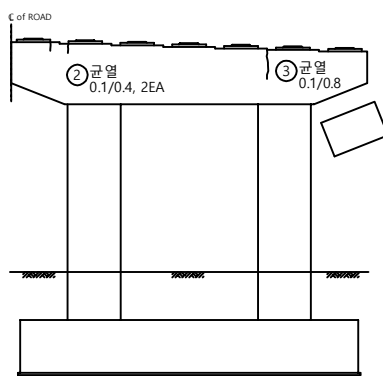


A2 방향

K
E
Y
P
L
A
N

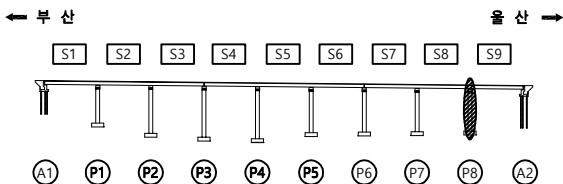

↑
울산
↓
부산

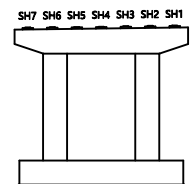

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범
례

	균열		재료분리		오염, 변색		부식
	균열부백태		파손, 박리		세굴		퇴적
	망상균열		누수, 습윤		백태		기타
	철근노출		소성변형		들뜸	No.	057


대운천교(부산) 받침장치 P8

손 상 물 량 표


받침장치

P8

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비 고	
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위		물량
1	구	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	m	0.10	
2	구	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	m	0.20	
3	구	교량받침	변형				1	EA	1.00	스토퍼발착
4	신	교량받침	층분리				1	EA	1.00	들뜸
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

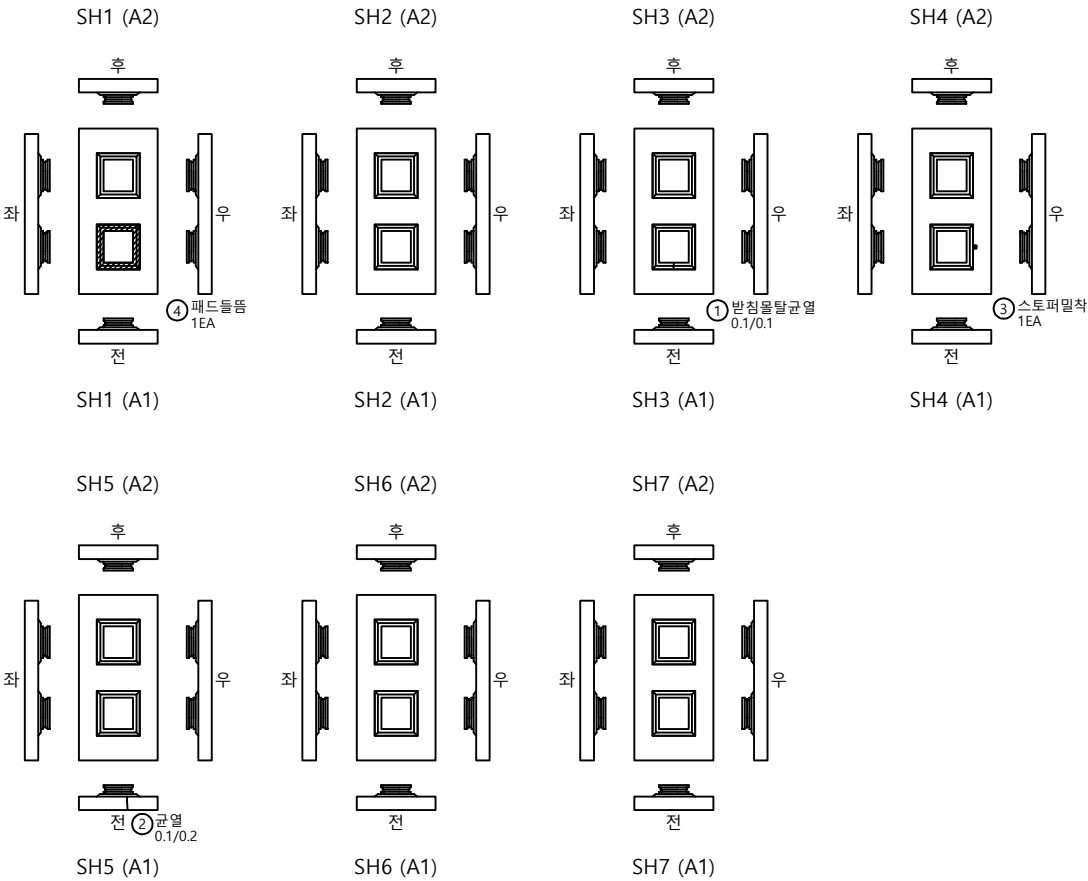


K
E
Y
P
L
A
N

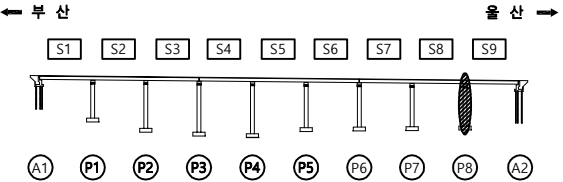

↑
울 산

↓
부 산

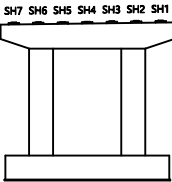



용
역
명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역



범
례

CW02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손,박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수,습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	058

교대										
A2										
번호	신/구	부재명	손 상 현 경	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

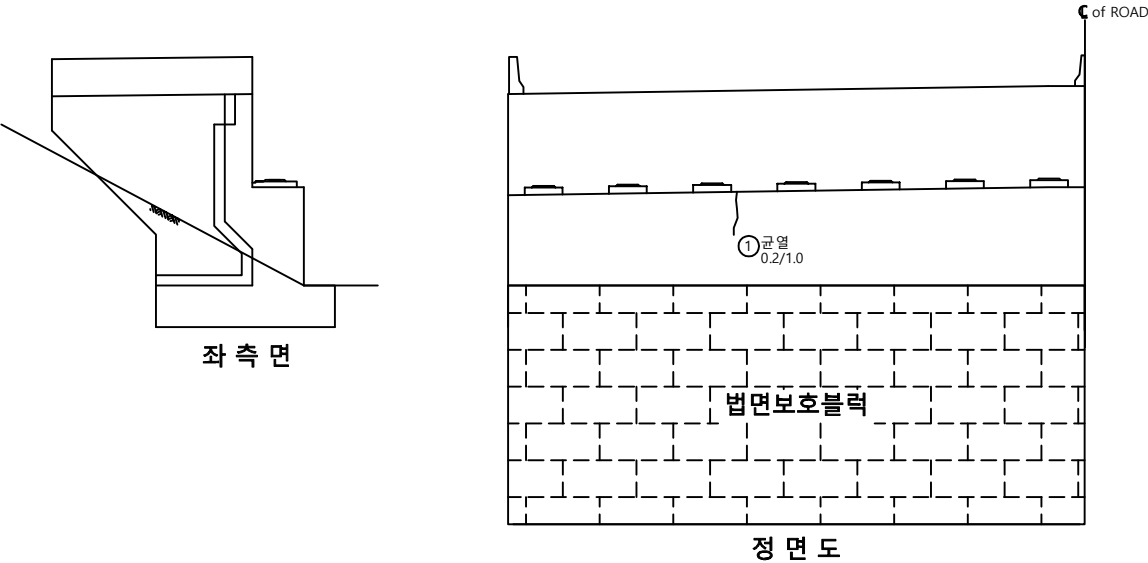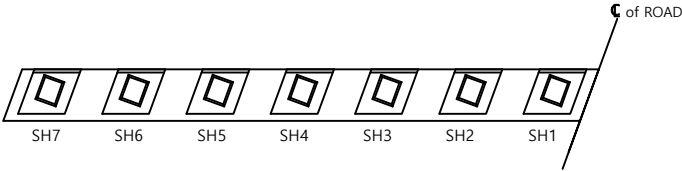

K
E
Y
P
L
A
N

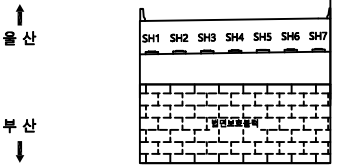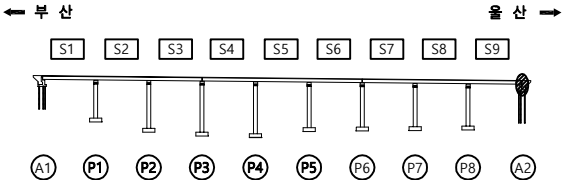

용역명		2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역			
범 례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 흡윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	059


대운천교(부산) 받침장치 A2

손상물량표


받침장치

A2


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교량받침	층분리				1	EA	1.00	들뜸
2	구	교량받침	층분리				1	EA	1.00	들뜸
3	구	교량받침	부식				2	EA	2.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

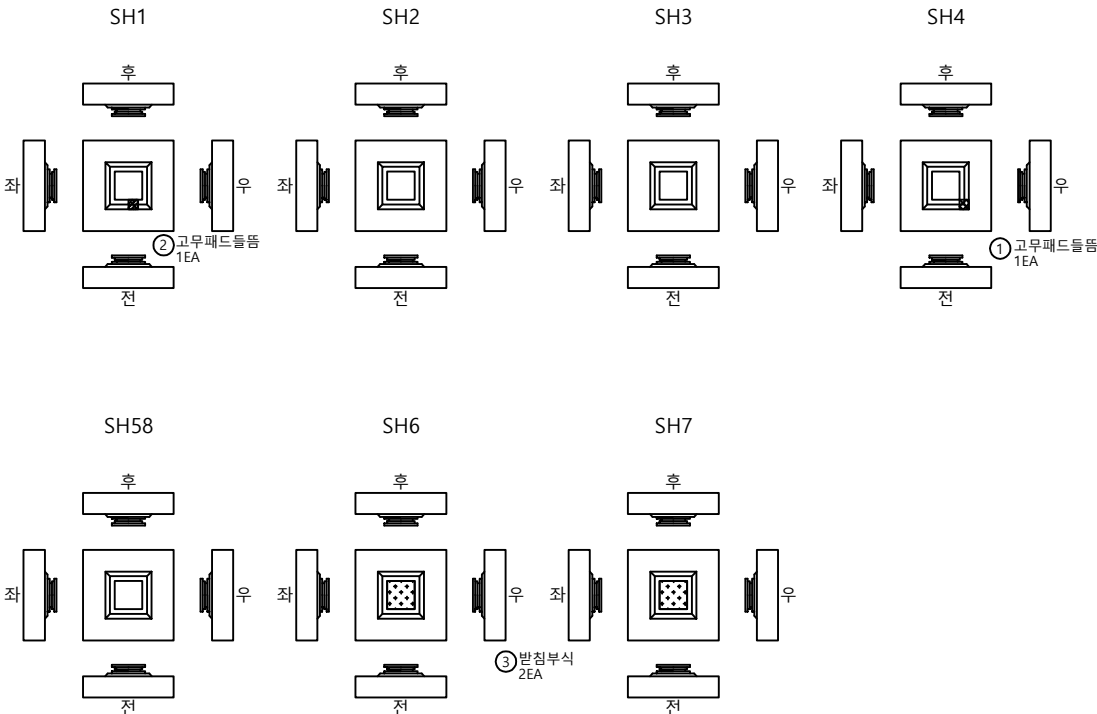

KEY
PLAN

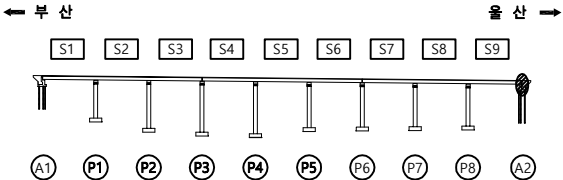

울산
부산

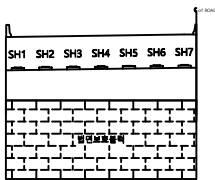

용역명

2024년 부산울산선 구조물 정밀안전진단 및 성능평가 용역

범례

CW.02	균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	기타
망상균열	누수, 습윤	백태		
철근노출	소성변형	들뜸		No. 060